

東京電力福島第一原子力発電所における 事故の分析に係る検討会 資料3-2

追加説明資料

(・1号機原子炉建屋梁等の損傷状況

・シールドプラグ設計情報

・原子炉格納容器内ケーブル等の設置状況等)

2022年6月30日

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室



1号機原子炉建屋梁等の損傷状況



同

〇1号機原子炉建屋梁等の損傷状況

1号機原子炉建屋3階 北側:3階天井、柱、壁に大きな損傷なし

同 3階 西側・南側:3階天井、梁に大きな損傷なし

1号機原子炉建屋4階 北側:4階天井に大きな損傷なし(一部プラグ蓋のずれ等あり)

同 4階 西側:<u>4階天井に大きな損傷(天井の崩落)、柱に損傷、</u>

<u>梁下面にひび</u>

4階 南側:柱・梁にひび、4階天井に一部損傷

1号機原子炉建屋4階の天井、柱、梁の損傷が大きいが、

原子炉建屋3階では大きな損傷はない。



- 180 -





- 182 -



- 183 -



- 184 -







- 187 -





〇原子炉建屋3階 北側の比較(1号機、3号機、4号機)



- 189 -



〇原子炉建屋3階 西側の比較(1号機、3号機、4号機)





2020年9月18日原子力規制庁撮影



4号機

2013年8月6日原子力規制庁撮影









190





〇原子炉建屋4階 西側の比較(1号機、3号機、4号機)





シールドプラグ設計情報



Oシールドプラグ等の設計情報



※ECCSはBWR-4の設計

出典:原子力安全研究協会(編):軽水炉発電所のあらまし(改訂版)(平成4年10月)、p.348

- 193 -



(参考)第27回事故分析検討会資料2-1 別添2(抜粋)

O2号機シールドプラグの形状測定 (各測定点の高低差による分析)

シールドプラグの中心を基準点として、 高低差を分析

- 端部から中心部に向けて落ち込みが 見られる。
- ●東西方向よりも南北方向の方が落ち 込みの程度が大きい。(東西方向は 概ね3cm程度の落ち込みに対して、 南北方向は概ね6cm程度の落ち込 み)

(単位:mm) 60 45 30 15 ショット2 _1[m]

※株式会社富士テクニカルリサーチの協力の下、「Galaxy-Eye」により分析

●
原子力規制委員会

 Nuclear Regulation Authority

(参考)第28回事故分析検討会資料2-1-3(抜粋)(一部加工)

(単位:mm)

50

-50

19

シールドプラグの形状比較 (1F2号機、1F5号機及び島根1号機の比較)



※:株式会社富士テクニカルリサーチの協力の下、「Galaxy-Eye」により分析



(参考)第29回事故分析検討会資料2(抜粋)(一部加工)

(単位:mm)

-50

20

シールドプラグの形状比較 (1F2号機、1F5号機及び敦賀1号機の比較)



※:株式会社富士テクニカルリサーチの協力の下、「Galaxy-Eye」により分析



(参考)第28回事故分析検討会資料2-1-3(抜粋)

21

シールドプラグ表面の状況(1F2号機)



写真は、いずれも2021年12月14日に原子力規制庁撮影



(参考)第28回事故分析検討会資料2-1-3(抜粋)

22

シールドプラグ表面の状況(1F5号機)



写真は、いずれも2022年1月13日に原子力規制庁撮影



(参考)第28回事故分析検討会資料2-1-3(抜粋)

シールドプラグ表面の状況(島根1号機)



写真は、いずれも2022年2月22日に原子力規制庁撮影



(参考)第29回事故分析検討会資料2(抜粋)

シールドプラグ表面の状況(敦賀1号機)





原子炉格納容器内ケーブル等の設置状況



O再循環ポンプ動力ケーブル(CVケーブル)

CVケーブル(Cross-linked polyethylene insulated Vinyl sheath cable)

用 途:高圧動力用ケーブルに使用

絶縁体:架橋ポリエチレン

シース:難燃性特殊耐熱ビニル

原子炉格納容器内総量:約3トン

(1F3物量不明のため、他プラントの使用実績を適用)※

※東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 第29回資料1-2等から引用





O再循環ポンプ動力ケーブル(CVケーブル)





O再循環ポンプ動力ケーブル(CVケーブル)



2022年4月8日 原子力規制庁調査時に日本原子力発電により撮影。



<u>再循環ポンプ動力ケーブル</u> 接続箱及び電線管内のため 外部から確認不可





O原子炉圧力容器底部温度計ケーブル (PNケーブル)

PNケーブル(ethylene-Propylene insulated Neoprene(chloroprene)-sheathed cable)

用 途:制御・計装ケーブルに使用

絶縁体:難燃性エチレンプロピレンゴム

シース:特殊クロロプレンゴム

原子炉格納容器内総量:約0.1トン (ペデスタル部に施工されているケーブル総量)*

※東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 第29回資料1-2等から引用





O原子炉圧力容器底部温度計ケーブル(PNケーブル)





OSRNM/LPRMケーブル(同軸ケーブル)

同軸ケーブル

用 途:SRNM/LPRMケーブルに使用

絶縁体:ETFE/架橋ポリエチレン

シース:難燃性架橋ポリエチレン

原子炉格納容器内総量:約0.32トン (ペデスタル部に施工されているケーブル総量)※

※東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 第29回資料1-2等から引用

SRNM:起動領域モニタ(8ch) 総長:約300m、総重量:約90kg LPRM:局部出力領域モニタ(124ch) 総長:約3800m、総重量:約230kg ETFE:Ethylene tetrafluoroethylene 熱可塑性樹脂で、テトラフルオロエチレン(C2F4)とエチレン(C2H4)の共重合体





OSRNM/LPRMケーブル(同軸ケーブル)





OSRNM/LPRMケーブル(同軸ケーブル)





〇原子炉補機冷却水系配管(ウレタン保温材)

ウレタン保温材

用 途:配管保温

原子炉格納容器内総量:約0.28トン

(1F3使用量約8m³より試算)※

※東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 第29回資料1-2等から引用





〇原子炉補機冷却水系配管(ウレタン保温材)



- 211 -



〇原子炉補機冷却水系配管(ウレタン保温材)



島根1号機

<u>原子炉補機冷却水系配管保温材</u> ペデスタル地下 保温材カバーあり

2022年2月22日原子力規制庁撮影





Oドライウェル空調用ダクト(ポリイミド発泡体保温材)

ポリイミド発泡体保温材

用 途:配管保温

原子炉格納容器内総量:約0.006トン

(1F3使用量約1m³より試算)※

※東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 第29回資料1-2等から引用





Oドライウェル空調用ダクト(ポリイミド発泡体保温材)





2022年4月8日 原子力規制庁調査時に日本原子力発電により撮影。

敦賀1号機

<u>ドライウェル空調用ダクト保温材</u> ドライウェル内



〇塗料(ペデスタル内、X-6ペネ周辺等)(エポキシ塗料)

エポキシ塗料

用 途:格納容器内(D/W、S/C)壁面上塗り

原子炉格納容器内総量:約0.442トン (格納容器(D/W側)内壁表面積約1600m²、 上塗り/中塗り膜厚各々100μmで試算)[※]

※東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 第29回資料1-2等から引用





〇塗料(ペデスタル内)(エポキシ塗料)



- 216 -





- 217 -



〇塗料(CRD搬入口入口)(エポキシ塗料)





敦賀1号機

CRD搬入口入口

2022年4月8日の原子力規制庁調査時に日本原子力発電により撮影。



O塗料(ドライウェル内)(エポキシ塗料)





敦賀1号機

ドライウェル床面塗料

2022年4月8日の原子力規制庁調査時に日本原子力発電により撮影。



O原子炉圧力容器下部(複合ケーブル(PIPケーブル)等)

複合ケーブル(補償導線+制御線)
 用 途: PIP(制御棒位置検出器)ケーブルに使用
 絶縁体:シリコンゴム+シリコン処理したガラス編組
 シース:シリコンゴム

- ケーブル総長:約2,700m*
- ケーブル総重量:約730kg[※]

※東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 第22回資料5-1等から引用





O原子炉圧力容器下部(複合ケーブル(PIPケーブル)等)



- 221



〇原子炉圧力容器下部



- 222 -



〇原子炉圧力容器下部



- 223 -



O格納容器内の潤滑油等(PLRポンプ潤滑油)

PLR(原子炉再循環)ポンプ潤滑油(FBKタービン油) 用 途:PLRポンプのモーター軸受け潤滑油に使用

PLRポンプ(A系)の上部軸受け潤滑油:170リットル* PLRポンプ(A系)の下部軸受け潤滑油:17リットル* PLRポンプ(B系)も同様

※東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会 第29回資料2から引用





O格納容器内の潤滑油等(PLRポンプ潤滑油)



0	原子力規制委員会	1
	Nuclear Regulation Authority	

Oケーブル等加熱試験の試料等(2021年度実施)

O:分析実施 一:分析対象外 ×:分析未実施

No.	種類	試料	仕様等	BWR格納容器内有機材料熱 分解生成気体の分析 [JAEA]	ケーブル・塗料・保温材の可 燃性ガス発生量評価試験 [東京電力HD]
1	ケーブル	再循環ポンプ動力ケーブル	CVケーブル	-	}-⋇ о
			絶縁体:架橋ポリエチレン	×	-
			シース:難燃性特殊耐熱ビニル	0	
2	② ケーブル	ブル 原子炉圧力容器底部温度計 ケーブル	PNケーブル	-	}- ₩ 0
			絶縁体:難燃性エチレンプロピレンゴム	0	-
			シース:特殊クロロプレンゴム	0	_
③ ケー	ケーブル	SRNM/LPRMケーブル	同軸ケーブル	-	}-⋇ о
			絶縁体:ETFE/架橋ポリエチレン	×	-
			シース:難燃性架橋ポリエチレン	×	
4	保温材	原子炉補機冷却水系配管	ウレタン保温材	0	0
5	保温材	配管保温材	ポリイミド保温材	×	0
6	塗料	格納容器内(D/W、S/C)壁面 上塗り	エポキシ系塗料	×	0
7	塗料	格納容器内(D/W、S/C)壁面 下塗り	無機ジンクリッチ塗料	×	×
					※ケーフル全体を加熱。



1号機原子炉建屋等のコンクリート建材等



O1号機原子炉建屋等のコンクリート材料

品名	産 地
粗骨材 (規格:60mm以下)	新田川産及び御山産(砕石)
粗骨材 (規格:25mm以下)	新田川産
細骨材 (規格:5mm以下)	新田川産及び阿武隈川産

東京電力からの提供情報を原子力規制庁において整理。



01号機ペデスタルの構造概略

