

PWR 1次系におけるステンレス鋼配管粒界割れに関する 事業者からの意見聴取結果について

令和5年9月28日
技術基盤課
システム安全研究部門
専門検査部門

1. 背景

1. 1 経緯

令和2年8月31日、関西電力株式会社（以下「関西電力」という。）大飯発電所3号機（以下「大飯3号機」という。）において、関西電力が、定期事業者検査として加圧器スプレイライン配管の溶接部に対する超音波探傷試験（以下「UT」という。）を実施したところ、配管内面に亀裂が存在することを示す有意な試験結果が得られた。その後の調査により、関西電力は、この亀裂は応力腐食割れ（Stress Corrosion Cracking、以下「SCC」という。）に起因するものと推定した。

令和3年4月21日の原子力規制委員会において、今後、公開会合等において、事業者による調査及び研究の計画、進捗状況及び結果について関西電力から説明を受けることとした。原子力規制庁は、令和4年6月24日に事業者意見を聴取する会合¹を開催し、亀裂の発生メカニズム及び亀裂有り健全性評価並びに検査技術の向上に関する事業者の取組について、原子力エネルギー協議会（以下「ATENA」という。）から説明を受け、第54回技術情報検討会において報告した²。

今般、令和4年度の進捗状況及び結果について、事業者意見を聴取する会合³において聴取したことから、その概要について報告する⁴。

1. 2 事象の概要

- 加圧器スプレイラインの1次冷却材管台と管継手（エルボ部）の配管溶接部にUTにより有意な指示が認められた。その後の破壊調査により、溶接熱影響部にて長さ約60mm、深さ約4.4mmの亀裂（粒界型SCC）であることが明らかとなった。
- フェーズドアレイUTによる検査では、亀裂はエルボ側から溶接金属を横切って管台側の方向に進展していると推定された。しかし、その後の破壊調査により、亀裂は溶接金属の境界に沿って進展していることが分かった。

¹ 第20回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合

² 令和3年度の活動報告については、ATENAレポートとして公開されている <https://www.atena-jp.jp/report/2023/04/atena-23me01rev0pwr1.html#000301>

³ 第23回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合

⁴ このうち一部については、第59回技術情報検討会において速報として報告した。

2. ATENA からの説明と聴取の結果

2. 1 ATENA による説明の概要

ATENA より令和 4 年度の進捗状況等について説明があった。概要を以下に示す。

(1) 最新知見の調査

- 仏国で発生した亀裂は特定のプラント（比較的新しい設計のプラント）に集中しており、最終的な要因特定には至っていない。
- 現在も仏国で調査・検討を継続しており、国内に取り組むべき知見の有無について引き続き情報を収集していく。

(2) 実機詳細調査

- 詳細調査により大飯 3 号機で発生した主亀裂の特異性について分析した。
- 今後も発生メカニズムの解明に向けてデータの再整理や更なる分析、観察を進めていく。
- 2023 年 7 月時点で延べ 800 か所以上に対する定期事業者検査を実施し、有意な指示は検出されていない。

(3) SCC 進展特性知見の調査

- 米国電力研究所 (EPRI: Electric Power Research Institute、以下「EPRI」という。) が 2022 年に MRP-458⁵で発表した PWR 一次系環境中におけるオーステナイト系ステンレス鋼の SCC 進展速度式（図 1 参照）について調査した。
- 国内実機適用に向けてデータ拡充が必要な項目の調査を継続していく。

(4) SCC 進展知見に拠る試評価

- MRP-458 の SCC 進展速度式を活用し、大飯 3 号機加圧器スプレイライン配管の条件で亀裂進展の試評価を実施した。
- 積働年数 19.3 年に対して、9 年で主亀裂の深さ (4.4mm) に、12 年で主亀裂の長さ (60mm) に達すると試算された（図 2 参照）。
- ATENA 粒界割れ WG の外部専門家会議において、国内で規格化を行う場合には利便性の観点から硬さの扱いなどについて簡素化した手法を目指すよう専門家の意見があった。

(5) 2023 年度検討方針

- 全体計画を見直した。
- 2023 年度も MSC (Micro Structurally Small Crack) の調査を実施する。
- 2023 年度は SCC 進展特性知見の調査を継続して進める。
- SCC 進展特性データの取得は 2024 度から開始に変更する。

(6) まとめ

- 最新知見の調査及び実機詳細調査については、亀裂発生メカニズムの特定・差別化には至っておらず、引き続き 2023 年度も検討を継続する。
- 大飯 3 号に対する SCC 進展の試評価を実施し、実機挙動と矛盾しない結果が得られた。
- SCC 進展速度式の国内規格策定を念頭におき、引き続き 2023 年度も検討を継続

⁵ Materials Reliability Program: Stress Corrosion Crack Growth Rates in Stainless Steels in PWR Environments (MRP-458) <https://www.epric.com/research/products/00000003002020451>

する。

EPRI報告書にて提案されたSCC速度式（50%、75%包絡線）

$$CGR = 1.50 \times 10^{-18} K^{2.5} H_v^{6.0} \exp(-85,000/RT) \quad (50\% \text{包絡線})$$

$$CGR = 3.19 \times 10^{-18} K^{2.5} H_v^{6.0} \exp(-85,000/RT) \quad (75\% \text{包絡線})$$

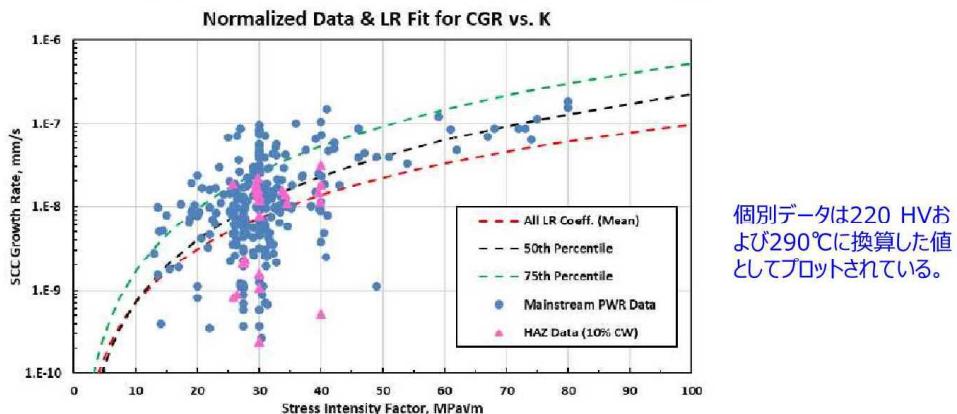


Figure 3-20
SCC growth rate data (mm/s) vs. K with the 50th percentile and 75th percentile curves. The individual data points are normalized to, and the curves are drawn for Hv = 220 and 290°C.

※ K値及び硬さ (Hv) の指数並びに活性化エネルギー-85,000J/molは亀裂進展データの重回帰分析及び同一条件試験データ分析を踏まえて設定

図 1. MRP-458 の SCC 進展速度式 5, 6

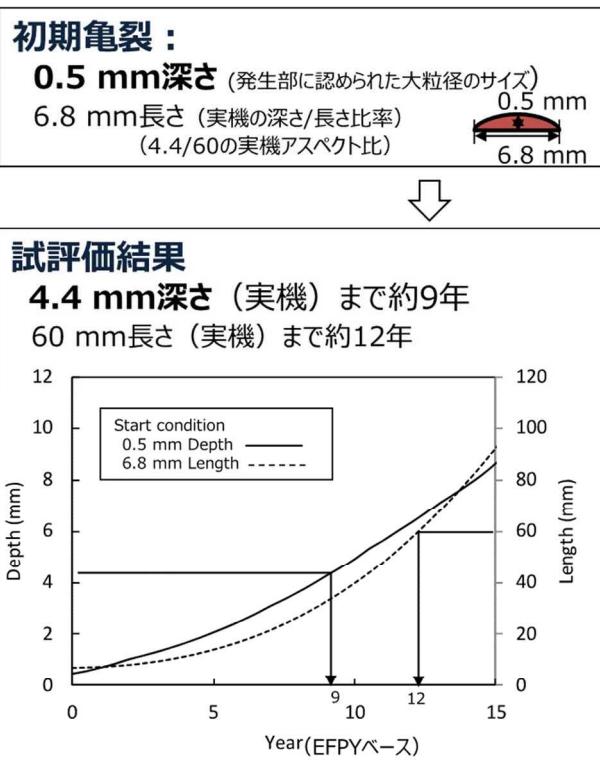


図 2. 大飯 3 号機の主亀裂に対する SCC 進展の試評価結果⁶

⁶ PWR1 次系ステンレス鋼配管粒界割れの知見拡充に関する 2022 年度の検討状況について（亀裂発生メカニズム・亀裂有り健全性評価）（第 23 回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合 資料 23-1）

| 実施項目 | | 当該管/断面 | | | | | 比較管/断面 | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|---------|
| | | 0° (クレータ部) | 320° (クレータ部) | 90° | 160° | 270° | 0° (クレータ部) | 90° | 180° (クレータ部) | 225° |
| 断面 ミクロ 観察 結果 | エルボ側 | ○ 約50μm MSC | ✗ 無し | ○ 約35μm MSC | ✗ 無し | ○ 約100μm 約10μm 約30μm MSC | ○ 約15μm MSC | ✗ 無し | ○ 約50μm MSC | ✗ 無し |
| | 管台側 または 直管側 | ○ 約110μm 約100μm 約40μm MSC | ○ 約 110μm MSC | ✗ 無し | ✗ 無し | ○ 約25μm MSC | ✗ 無し | ✗ 無し | ○ 約280μm MSC | ✗ 無し |
| | 備考 | ○ : MSC有り ✗ : MSC無し | | | | | | | | |

図3. 断面ミクロ観察によりMSCが確認された部位⁶

2. 2 ATENAからの聴取概要（詳細は参考資料2参照）

ATENAの説明に基づき、さらに、質疑応答を行い、以下の情報を得た。

（1）最新知見の調査

- フランス電力(EDF: Électricité de France)との協力関係のなかで、破面調査の状況やスケジュールなどについて公開できる情報があれば規制庁にも共有するとのことであった。
- 新たな超音波探傷試験方法(TFM / FMC: Total Focusing Method / Full Matrix Capture)については、仏国の適用状況をベンチマークしながら国内の活用について検討していくとのことであった。

（2）実機詳細調査

- MSCは複数箇所に見つかり、1結晶粒程度の進展であるとのことであった（図3参照）。
- MSCは酸化皮膜により進展は停止していると考えるが、大飯3号機の主亀裂よりも硬さや残留応力は低いために進展が遅い又は止まったとする可能性も否定できないため、2023年度も継続して調査していくことであった。

（3）SCC進展特性知見の調査

- EPRIがMRP-458で発表したSCC進展速度式について、国内での適用に向けた候補になる能力を備えた式との考えであり、日本機械学会が規格化に向けて議論を開始したことであった。
- MRP-458の溶接熱影響部(HAZ: Heat-Affected Zone)データのうち、国内で試験した結果について硬さや溶接条件などの入手が可能か試みるとのことであった。

(4) SCC 進展知見に拠る試評価

- MRP-458 で SCC 進展速度式の 75%包絡線を推奨しているため大飯 3 号機の事例について試評価したものであり、結論として示したものではないとのことであった。
- 亀裂進展解析で使用する応力については標準的な溶接条件を入力値としており、大飯 3 号機の入熱量が比較的大きかった溶接条件を考慮した再評価について検討していくとのことであった。

(5) 2023 年度検討方針

- MSC について、電子顕微鏡を用いた拡大画像の確認や分析に時間を要するため、2024 年度も継続して調査する計画に変更したことであった。

(6) まとめ

- 実機詳細調査について、主体的に取り組んでいることを確認できた。
- MRP-458 の SCC 進展速度式について、ATENA による活用の判断根拠が分かるような補足説明の検討を依頼した。
- ATENA で SCC 進展速度式の検討をしているメンバーは、日本機械学会による規格化の検討をしている委員会にも参加しており、ATENA での検討内容が日本機械学会の議論にも間接的に反映されていく認識であるとのことであった。

3. 今後の対応

ATENA は、外部専門家の意見も交え 2021 年度に策定した計画に基づき、2022 年度から具体的研究に着手した。最新知見の調査及び実機詳細調査において、有益な情報が得られたものの、亀裂発生メカニズムの特定・差別化には至っておらず、引き続き 2023 年度も検討を継続するとしている。また、SCC 進展特性知見の調査については、SCC 進展速度線図案の策定を念頭におき、引き続き 2023 年度も検討を継続するとしている。進展速度線図の策定に当たっては、EPRI が 2022 年度に MRP-458 で発表した SCC 進展速度式を用いて亀裂進展評価が可能としているが、さらに検討を深める、としていること。そのため、今後、2023 年度の検討の結果とあわせてその内容について聴取することとしたい。また、EPRI が発表した進展速度式については、米国原子力規制委員会 (NRC: Nuclear Regulatory Commission) とも意見交換することとしたい。

(参考 1) PWR1 次系ステンレス鋼配管粒界割れの知見拡充に関する 2022 年度の検討状況について（亀裂発生メカニズム・亀裂有り健全性評価）(第 23 回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合 資料 23-1)

(参考 2) 第 23 回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合における主な質疑応答

PWR1次系ステンレス鋼配管粒界割れの 知見拡充に関する2022年度の検討状況について (亀裂発生メカニズム・亀裂有り健全性評価)

原子力エネルギー協議会
(ATENA)

2023年 9月 5日

本資料には、経済産業省「令和4年度原子力の安全性向上に資する技術開発事業（原子力発電所の長期運転に向けた高経年化対策に関する研究開発）」の成果が含まれています。



Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

目次

1

1. 振り返り
2. 2022年度検討内容
 - 2.1 最新知見の調査
 - 2.2 実機詳細調査（当該管、比較管）
 - 2.3 SCC進展特性知見の調査
 - 2.4 SCC進展知見に拠る試評価
3. 2023年度検討方針
4. まとめ

1. 振り返り

2. 2022年度検討内容

2.1 最新知見の調査

2.2 実機詳細調査（当該管、比較管）

2.3 SCC進展特性知見の調査



2.4 SCC進展知見に拠る試評価

3. 2023年度検討方針

4. まとめ

PWR1次系ステンレス鋼配管粒界割れの概要

本検討の発端となった大飯発電所3号機加圧器スプレイ配管溶接部での事象の概要を以下に示す。

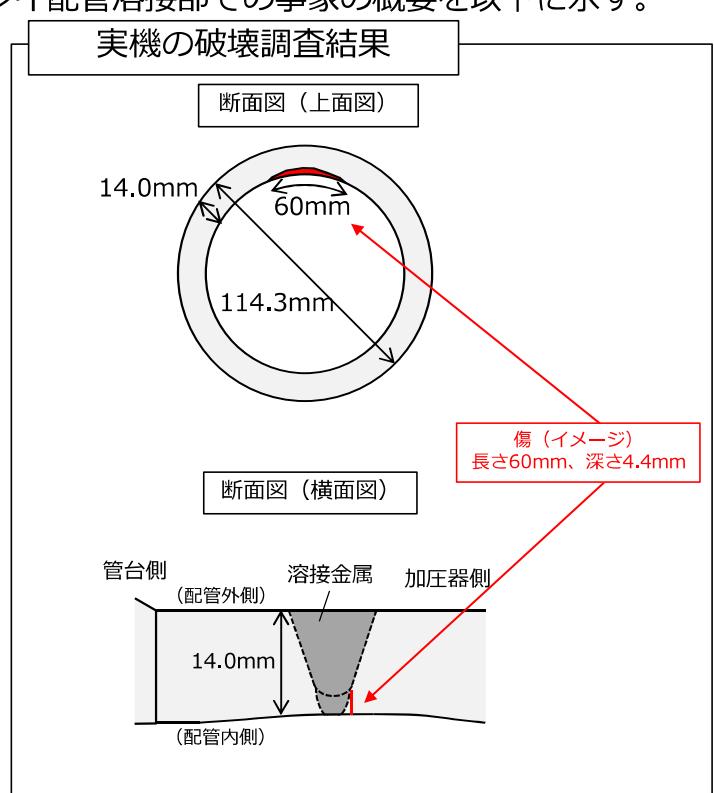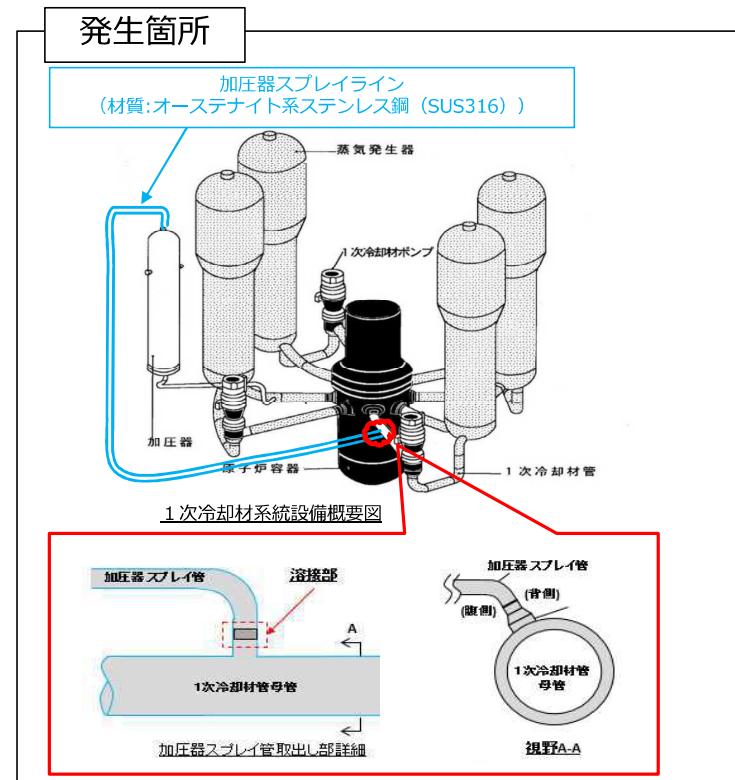


- 供用期間中検査 (ISI) にて、加圧器スプレーラインの1次冷却材管台と管継手 (エルボ部) の配管溶接部に有意な指示が認められた。その後の破壊調査により、**溶接熱影響部にて長さ60mm、深さ4.4mmの亀裂**があることが明らかとなった。

配管溶接部の割れの概要


<亀裂発生及び亀裂進展の状況整理>

(公開会合における関西電力説明)

- 過大な溶接入熱と、管台-エルボ部の剛性の影響が重複し、表層近傍において特異な硬化と応力が影響したことにより割れが発生と推定。
(現時点で、初期欠陥が認められていないが、溶接により微細な割れが発生していた可能性が否定できない)
- また、**亀裂進展**に対しては、硬化したオーステナイト系ステンレス鋼の割れが進展する既存知見と合致しており、**粒界型SCC**と推定。

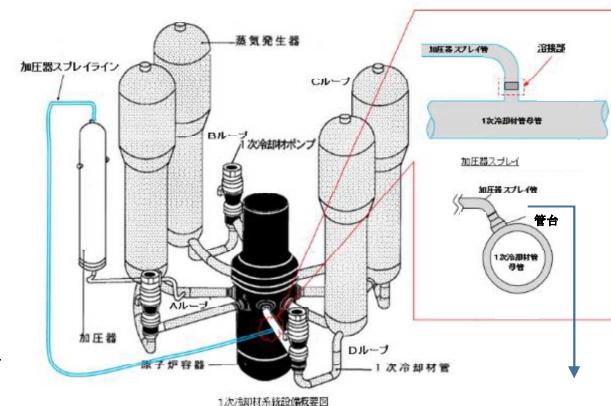

- ATENAとして、PWR1次系ステンレス鋼配管における割れについては特異な事象であり、発生メカニズムなど知見がほとんどなく、原因の特定および知見拡充の観点から、研究・調査が必要であると認識。

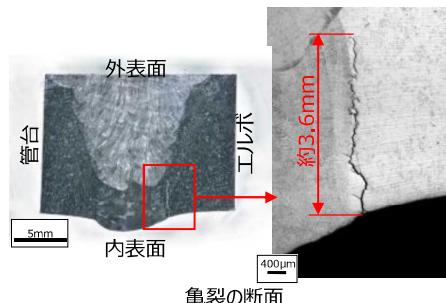


超音波探傷検査の概要

<超音波探傷検査による亀裂性状把握状況> (公開会合における関西電力説明)


- 超音波探傷検査による非破壊試験で、亀裂の深さについては適切に評価。
 - 亀裂はエルボ側から管台側の方向に溶接部を進展していると推定したが、破壊調査の結果、亀裂はエルボ側母材の溶接部境界で板厚方向に進展していた
- ⇒ ATENAとして、亀裂性状の誤認に対する検討が必要であると認識。

現地フェーズドアレイUT結果より推定した亀裂性状

現地フェーズドアレイUTでは、亀裂はエルボ側から管台側の方向に進展していると推定

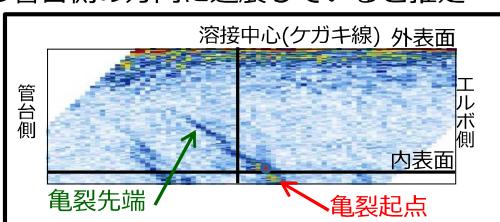

現地フェーズドアレイUT結果

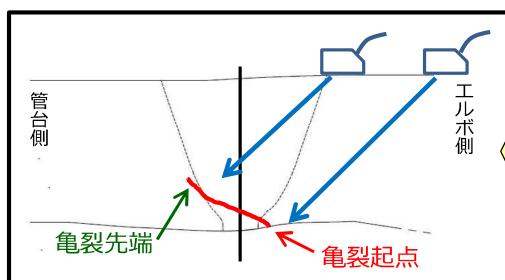


現地フェーズドアレイUT結果より推定した亀裂性状

亀裂の調査結果

| 亀裂プロファイル | 現地UT結果 | 破壊調査結果 |
|----------|--------|--------|
| 亀裂深さ | 4.6mm | 4.4mm |

破壊調査結果

破壊調査の結果、亀裂は板厚方向に進展していた

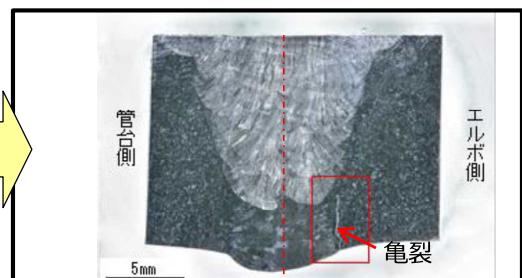

断面マクロ組織観察結果


PWR1次系ステンレス鋼配管粒界割れに対するATENAの取り組み

- 大飯3号機において発生した亀裂の更なる調査を含め、PWRの1次冷却材環境下における亀裂の発生及び進展のメカニズムについて研究を行い、亀裂進展評価に用いる基礎データ拡充、フェーズドアレイUTにより亀裂進展方向を誤って評価したことに対する原因調査のため、ATENAはWGを立ち上げ、課題検討の取り組みを実施。
- 検討を進めるにあたり、技術課題は大きく分けて「①発生メカニズムの解明」、「②亀裂有り健全性評価」、「③検査技術の向上」の3分類あると整理。
- 課題検討にあたっては、外部専門家と意見交換を実施した上で、研究計画を策定するとともに、実施状況を踏まえて、計画を見直していく予定。

| | ①発生メカニズムの解明 | ②亀裂有り健全性評価 | ③検査技術の向上 |
|--------|---|---|--|
| 主な課題認識 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 「硬さ」「硬さ以外」各自で割れの要因の再整理 ➤ 「硬くなる要因」は何か（機械加工、溶接、形状、…） ➤ 発生メカニズム自体の探求 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 亀裂有り健全性評価に用いるデータの拡充 <ul style="list-style-type: none"> ・亀裂進展速度 ・亀裂進展評価／亀裂有り健全性評価に用いる応力 ➤ 亀裂進展後の亀裂有り健全性評価手法の確立 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 亀裂性状把握技術 及びその関連検査技術の向上 |


PWR1次系ステンレス鋼配管粒界割れ検討の体制

- 活動にあたっては、ATENA体制下にWG及びSub-WGを立ち上げ、その検討に当たっては、外部専門家の意見含め、考えられ得る検討項目を全て洗い出し、知見拡充に取組むこととした。

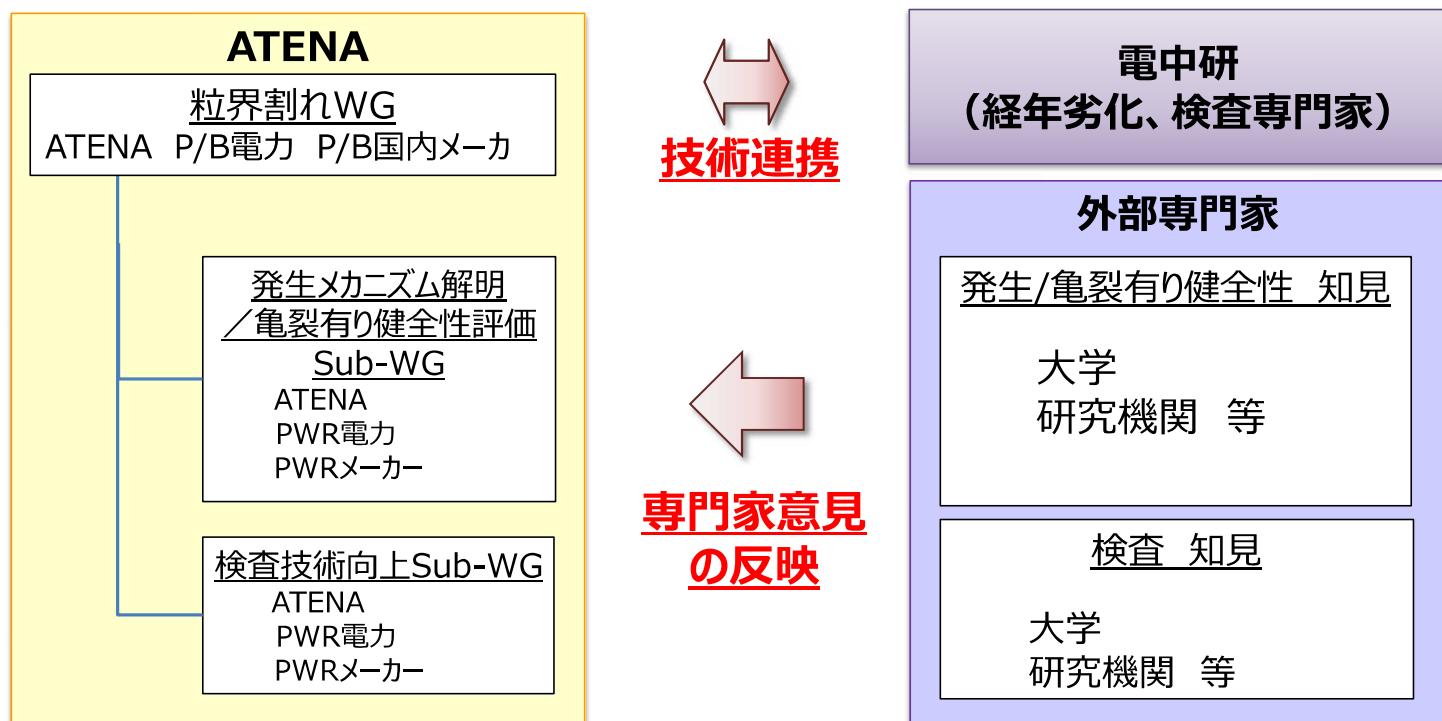

PWR1次系ステンレス鋼配管粒界割れに関する検討方針

専門家意見を反映した研究計画を元に、①及び②について研究実施中。

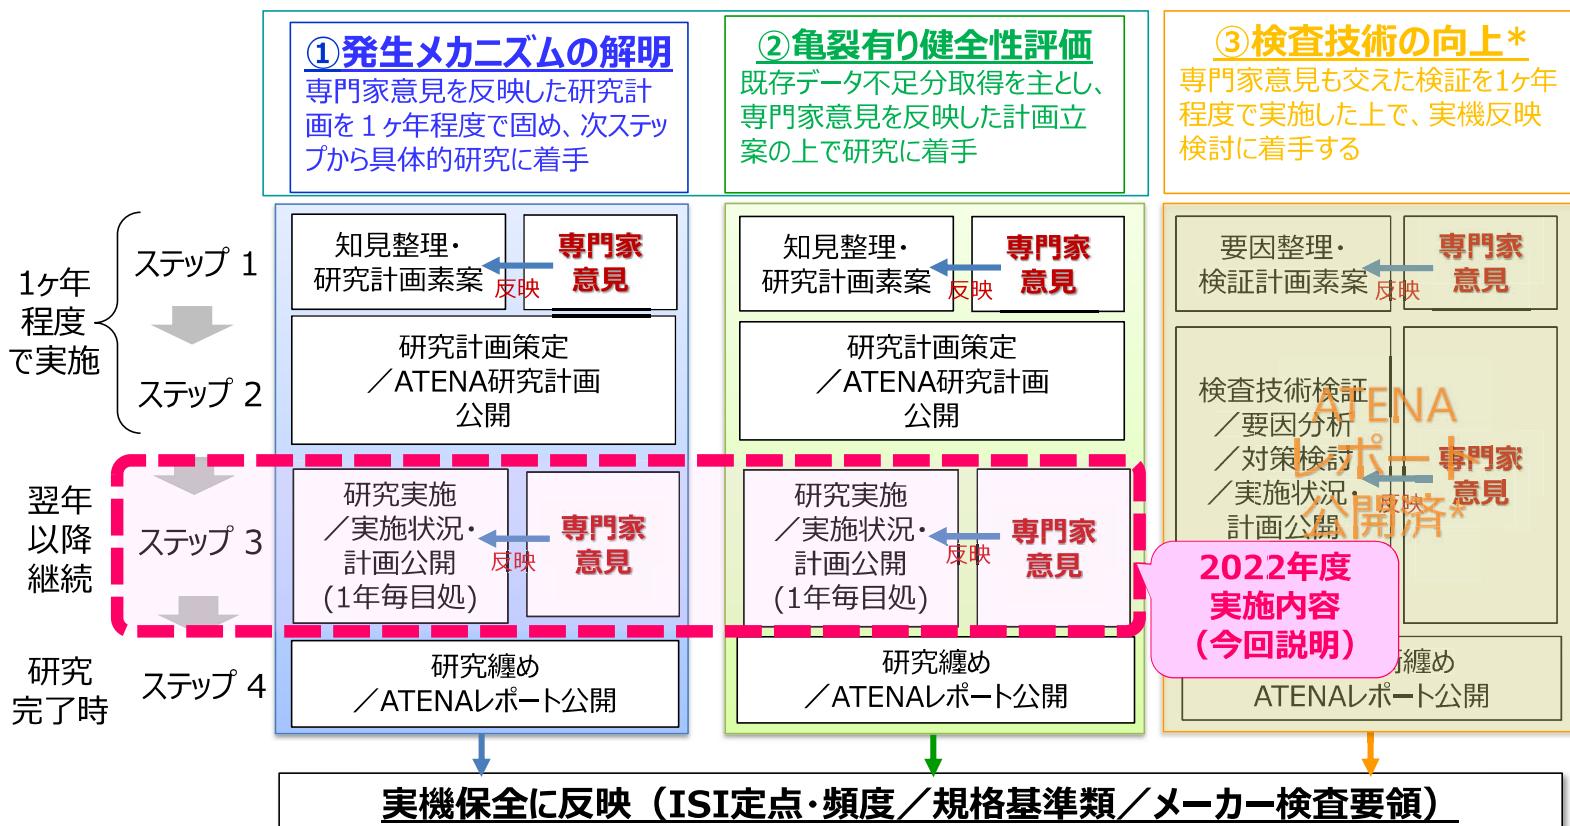

* : ③検査技術の向上については、検討結果を纏めたATENAレポートを2023年4月28日に公開済

亀裂発生メカニズム・亀裂有り健全性評価に関する研究計画～実施工程～

| 実施項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|----------------|--|--------|---------------------|--------|--------|
| 0. 研究計画の策定 | | | | | |
| 1. 最新知見の調査 | | | | | |
| 亀裂発生メカニズム解明 | 2. 実機詳細調査（損傷部位、比較部位） (1)~①局所ひずみ測定(SEM/EBSD) (1)~②断面マクロ硬さ測定 (2)~①溶接欠陥の調査(SEM/EDS) (2)~②潜在き裂の調査(SEM/EDS) (3)被膜分析、亀裂先端ミクロ組織分析(TEM) | | 実機損傷/健全部位 モックアップ | | |
| | 3. 発生特性に関する調査 | | | | |
| 亀裂有り構造健全性評価の確立 | 4.(1) SCC進展特性知見の調査 | | | | |
| | 4.(2) SCC進展特性データの取得 | | | | |
| | 4.(3) SCC進展速度線図案の策定 | | | | |
| | 5. 溶接残留応力評価 | | | | |
| | 6.(1) 構造健全性評価 | | | | |
| | 6.(2) LBB成立性の検討 | | | | |
| 7. 技術基盤の整備 | | | | | |

参考：亀裂発生メカニズム・亀裂有り健全性評価に関する研究計画 ~実施項目の詳細[1/4]~

外部専門家コメントを踏まえ、現状認識に対し必要な対応と実施項目の詳細を示す。
後続検討に影響を与える亀裂の発生メカニズム・原因をまず確定すべく、実施項目のうち優先度の高いものを2022年度より着手する。

＜最新知見の調査＞

| 項目 | 概要 |
|-------|--|
| 必要な対応 | • 仏国PWRの安全注入系配管のSCC事例等、継続的に最新知見を調査し、研究計画に反映する。 |
| 実施項目 | 1. 最新知見の調査 (2022年度～) |

＜亀裂発生メカニズム・原因＞

| 項目 | 概要 |
|-------|--|
| 現状認識 | <ul style="list-style-type: none"> 溶接熱収縮による硬化が亀裂発生の原因と考えているが、硬化により粒界割れに至る知見が不足。 亀裂発生形態（単一or複数亀裂の発生）に関する知見が不足。 亀裂発生機構はSCCが有力との認識だが微小な潜在亀裂が存在した可能性を否定できていない。 |
| 必要な対応 | <ul style="list-style-type: none"> 実機当該管や健全部（含むモックアップ）に対する下記の調査を行い、既往知見の調査結果と併せて、亀裂発生メカニズム・原因の特定を行う。 具体的には、亀裂が生じた粒界近傍での局所的な歪や硬さ、特異な残留応力等が生じた可能性について、事業者調査では実施しなかったEBSD等も用いて実機（含むモックアップ）に対する詳細調査を実施し、硬さ、もしくは硬さ以外の粒界割れ発生要因を調査する。 併せて、SEM、EDS等を用い、微小な潜在亀裂等の初期欠陥の有無を調査する。 |
| 実施項目 | 2. 実機詳細調査（当該管、比較管） (2022年度～) (1)-①局所ひずみ測定 (SEM/EBSD) (1)-②断面マクロ硬さ測定 (裏波幅と硬さの相関取得) (2)-①溶接欠陥の調査(SEM/EDS) (2)-②潜在亀裂の調査(SEM/EDS) (3)被膜分析、亀裂先端ミクロ組織分析 (TEM) |

参考：亀裂発生メカニズム・亀裂有り健全性評価に関する研究計画 ~実施項目の詳細[2/4]~

＜亀裂発生条件＞

| 項目 | 概要 |
|-------|--|
| 現状認識 | • 亀裂発生メカニズムがSCCであったとしても、その発生条件の明確化が必要。 |
| 必要な対応 | • 前項に示す実機詳細調査により亀裂発生メカニズム・原因を特定しつつ、その発生条件を明確化する。 |
| 実施項目 | 2. 実機詳細調査（当該管、比較管）（前表記載内容を通じて明確化） (2022年度～) |

＜亀裂発生特性＞

| 項目 | 概要 |
|-------|---|
| 現状認識 | • SCC発生特性（発生時間と作用応力の関係）に関する知見が不足している。 |
| 必要な対応 | <ul style="list-style-type: none"> 電力共通研究等、SCC発生特性に関する知見に関し、調査を実施する。 本項は、実機詳細調査による亀裂発生メカニズム・原因を見極めた上で、実施する。 |
| 実施項目 | 3. 発生特性に関する調査 (2023年度～) |

＜SCC進展特性＞

| 項目 | 概要 |
|-------|---|
| 現状認識 | • PWR1次系環境下のSCCの進展特性は、硬化度（加工度）・応力・高温条件が加速因子である事等、一定の知見は取得されている。 |
| 必要な対応 | <ul style="list-style-type: none"> SCC進展特性に関し得られている既往知見が、本事象の条件（進展速度・進展経路）を十分に網羅できているか調査する。 その進展特性知見の調査結果を踏まえ、必要に応じ本事象の条件に合致するSCC進展データの取得を行う。 |
| 実施項目 | 4.(1)SCC進展特性知見の調査 (2022年度～) 4.(2)SCC進展特性データの取得 (2023年度～) |

<SCC進展評価>

| 項目 | 概要 |
|-------|--|
| 現状認識 | • SCCに対する基本的な亀裂進展評価手法は確立されている一方、維持規格にPWR1次系環境中のSCCに対する亀裂進展速度線図は整備されていない。 |
| 必要な対応 | • SCC進展特性の項目で整理したSCC進展データを基に、SCC亀裂進展速度線図案を策定する。 |
| 実施項目 | 4.(3)SCC進展速度線図案の策定 (2024年度～) |

<残留応力評価>

| 項目 | 概要 |
|-------|--|
| 現状認識 | • 溶接残留応力の基本的なFEM解析手法は国プロIAFで整備されている一方、詳細な当該部位の条件を押さえた残留応力分布は得られていない。 |
| 必要な対応 | • 本検討で得た実機詳細調査結果を考慮に入れつつ、当該部位の条件を当てはめ、溶接残留応力分布を解析的に得る。 |
| 実施項目 | 5.溶接残留応力評価 (2024年度～) |

<健全性評価>

| 項目 | 概要 |
|-------|--|
| 現状認識 | • 当該部位に関する暫定的な健全性評価は事業者調査時に実施されているが、本検討で得られた知見を反映した健全性評価を実施する必要がある。 |
| 必要な対応 | • 本検討で得た実機詳細調査結果とそれを基にした残留応力評価、SCC進展特性知見等を用い、亀裂進展評価と破壊評価による健全性評価を実施する。 |
| 実施項目 | 6.(1)構造健全性評価 (2024年度～) |

<破断前漏えい（LBB）の評価に対する知見拡充>

| 項目 | 概要 |
|-------|--|
| 現状認識 | • 今後、仮に亀裂が存在した場合のLBBに対する裕度に関し更なる知見拡充を進める必要がある。 |
| 必要な対応 | • 今後、仮に亀裂が存在したとしても、その亀裂が破損に繋がらないよう管理することが重要である。そこで、SCC進展、破壊評価を高度化しLBBに対する裕度を明確にする。 |
| 実施項目 | 6.(2)LBB評価に対する知見拡充 (2024年度～) |

<技術基盤の整備>

| 項目 | 概要 |
|-------|--|
| 現状認識 | • 粒界割れの水平展開部位に対し、向こう3年間を目途に超音波探傷検査を毎年実施している。 • 本検討成果を反映した健全性評価手法を確立する必要がある。 |
| 必要な対応 | • 本検討の成果を基に、検査範囲の明確化を図り、検査・健全性評価手法の技術基盤を整備する。 |
| 実施項目 | 7. 技術基盤の整備 (2024年度～) |

2022年度実施内容

1. 最新知見の調査

- フランスのPWRプラントで認められた安全注入系配管溶接部のSCCと推測される欠陥などの最新情報を収集し、本検討の計画に反映する必要があるか否かについて調査する。

2. 実機詳細調査

- (1)-①局所ひずみ測定 (SEM/EBSD)
 (1)-②断面マクロ硬さ測定 (裏波幅と硬さの相関取得)
 (2)-①溶接欠陥の調査(SEM/EDS)
 (2)-②潜在亀裂の調査(SEM/EDS)
 (3)被膜分析、主亀裂先端ミクロ組織分析 (TEM)

次ページに示す。

4. SCC進展特性知見の調査及び試評価

- PWR1次系冷却水環境中のステンレス鋼のSCC進展特性およびSCC進展速度データに関する知見を収取、整理する。
- 既存知見が実機条件を網羅できているか確認し、知見拡充が必要な項目を整理する。

2022年度実機詳細調査の内容

| 実施項目 | 実施内容 | 対象部位 |
|------|---------------------|---|
| (1) | ①局所ひずみ測定 (SEM/EBSD) | <ul style="list-style-type: none"> 当該管0°の主亀裂周辺のHAZ部（結晶粒の粗大化）及び表層側のシンニング部する断面ミクロ試験片を用いたSEM付属のEBSDによるIPF結晶粒分布、KAMマップ等を活用した結晶構造及び局所歪分布の確認。 |
| | ②断面マクロ硬さ測定 | <ul style="list-style-type: none"> 標準偏差大、粗大粒の重畳により当該部の粒界応力が増大する可能性を調べるために、上記のEBSDでのKAM値等との相関検討として、同断面でのマイクロビッカース硬さ計での追加測定。 |
| (2) | ①溶接欠陥の調査 (SEM/EDS) | <ul style="list-style-type: none"> 当該管0°主亀裂周辺のHAZ部やその他領域（周方向）での溶接欠陥有無の確認のために、破面SEMでの拡大観察（すべり帯）。 EDS分析での溶接欠陥の識別（Mn、Si、Nb、P、S等の溶接欠陥に起因する元素の同定）。 当該管0°以外の複数（5断面程度）での断面ミクロ観察での潜在亀裂の形態（IG/TG、長さ、幅）や方向性の確認。 比較管でも同様な断面ミクロ観察での潜在亀裂有無の確認。 |
| | ②潜在亀裂の調査 (SEM/EDS) | <ul style="list-style-type: none"> 当該管0°近傍の破面全体（表面側に着目） 当該管0°の亀裂周辺の断面（5断面程度：管台側/エルボ側） 比較管も同様な位置の断面（4断面程度：エルボ側/直管側） |

詳細の取り組みは外部専門家の意見も踏まえて実施

目次

1. 振り返り

2. 2022年度検討内容

2.1 最新知見の調査

2.2 実機詳細調査（当該管、比較管）

2.3 SCC進展特性知見の調査

2.4 SCC進展知見に拠る試評価

3. 2023年度検討方針

4. まとめ



Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

最新知見の調査:仏国PWRプラントでのステンレス鋼製配管のSCC事例一覧

| プラント | 型式 | 出力 | 運開年 | 状況 |
|----------------|-----|--------|-------|---|
| Civaux1号機 | N4 | 1561MW | 2002年 | <ul style="list-style-type: none"> 2021年10月21日に、10年毎点検で安全注入系（RIS）配管エルボの溶接部近傍に複数の欠陥指示を確認。[1] 応力腐食現象による割れ（SCC）と報告。[1] 配管を切り出した調査（以下、詳細調査）を行い、RIS配管と余熱除去系（RRA）配管の溶接部近傍のSCCを報告。[2] |
| Civaux2号機 | N4 | 1561MW | 2002年 | <ul style="list-style-type: none"> RIS配管において複数の欠陥指示を確認（2021年12月公表）。[1] |
| ChoozB2号機 | N4 | 1560MW | 2000年 | <ul style="list-style-type: none"> RIS配管において欠陥指示を確認（2022年1月公表）。[1] 詳細調査の結果、RRA配管とRIS配管の溶接部近傍のSCCを確認。[2] |
| ChoozB1号機 | N4 | 1560MW | 2000年 | <ul style="list-style-type: none"> 配管において欠陥指示を確認。[3] |
| Penly1号機 | P'4 | 1382MW | 1990年 | <ul style="list-style-type: none"> RIS配管において欠陥指示を複数確認（2022年1月公表）。[1] 詳細調査の結果、RRA配管とRIS配管の溶接部近傍のSCCを確認。[2] |
| Cattenom3号機 | P'4 | 1362MW | 1991年 | <ul style="list-style-type: none"> 1次冷却系の配管の欠陥指示を報告（2022年4月公表）。[2] |
| Chinon B3号機 | CP2 | 954MW | 1987年 | <ul style="list-style-type: none"> 1次冷却系の配管の欠陥指示を報告（2022年4月公表）。[2] 詳細調査の結果、RIS配管においてSCCは確認されなかつたが、RRA配管の溶接部でSCCを確認。[2] <u>起点は溶接欠陥あり</u>、一般的な事象でないと報告。[2]⇒本事象から除外。 |
| Flamanville2号機 | P'4 | 1382MW | 1987年 | <ul style="list-style-type: none"> 1次冷却系の配管の欠陥指示を報告（2022年4月公表）。[2] 起点は溶接欠陥であり、一般的な事象でないと報告。[2] |
| Golfech1号機 | P'4 | 1363MW | 1991年 | <ul style="list-style-type: none"> 1次冷却系の配管の欠陥指示を報告（2022年4月公表）。[2] |
| Cattenom1号機 | P'4 | 1362MW | 1987年 | <ul style="list-style-type: none"> RIS配管においてSCCによる亀裂を複数確認（2022年11月公表）。そのうち2つの亀裂は最大深さ4.7mmと6.1mm。[1] |

<出典>

1 フランス原子力安全局(ASN)のHP (<https://www.french-nuclear-safety.fr/>)

2 フランス電力（EDF）のHP (<https://www.edf.fr/>)

3 米国原子力規制当局資料 U.S.NRC, EDF Stress Corrosion Cracking Operating Experience Discussion,2022/5/25, (<https://www.nrc.gov/docs/ML2214/ML22143A834.pdf>)

最新知見の調査:EDFプラントの概要

- ✓ 56基のPWR（1970 s - 1990 s）が存在

<プラント>

0/32基：約900 MW (CP0、CPY)(78-87年)
Chinon-B3→指示は溶接欠陥

5/20基：約1300 MW (P4、P'4)(84-93年)
Penly-1、Cattenom-1/3、
Flamanville-2、Golfech-1

4/4基：約1450 MW (N4)(96-99年)
Civaux-1/2、Chooz-B2/B1

<部位>

RIS(SIS)配管とRRA(RHR)配管の溶接熱影響部

➤ 特定の設計（新しいプラント）に欠陥が集中している。



最新知見の調査:EDFのSCC事象に関する仏国の見解


EDFの対応

- 詳細な破壊調査による原因究明を実施。
- 亀裂が見つかった配管を交換（2022年11月時点で6基完了、4基実施中）。
- SCCに最適化された検査手法で、今後全プラントを検査。
- 検査手法としてTotal Focusing Method/Full Matrix Capture (TFM/FMC)他を検討。
(新たな検査手法は現時点では規格化 (RSE-M) されていない。)
- 全プラントの検査は2025年までに完了見込み。

亀裂発生要因に対して議論されている項目

- 補修溶接や、通常と異なる溶接が影響した可能性。
- 発生への酸素の寄与。
- 熱成層が繰返し応力の要因となった？
(特定の設計に亀裂が集中)

亀裂が多く認められたN4プラントの設計（検査員の線量低減のため水平配管を長くした）

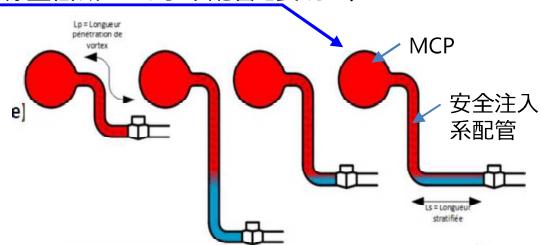

ASNの判断

- 熱成層による応力が、IGSCCの主たる要因である可能性を認める。
- 全てのプラントについて検査終了後、定期的な検査を計画。
- 検査には、亀裂進展速度と、破壊評価を考慮。

- Penly 1号機で新たな亀裂を検出。
 - 亀裂は安全注入系配管の溶接部近傍に位置している。
 - 亀裂幅は155mmであり、配管の円周長の4分の1に及ぶ。
 - 亀裂深さは23mm。管厚は27mmであり、板厚の85%に及ぶ。
 - EDFは当該配管の形状からSCCは生じにくいと想定していた。
 - 当該溶接部は建設中に二重の補修溶接（"double repair"）が行われており、機械的特性や内部応力が変化した可能性が考えられている。
 - 同亀裂により当該配管の強度は担保できなくなるが、原子炉の安全性の評価においては同配管が1本破断することも考慮されている。
- ASNは、同事象の潜在的な影響と破断確率の高さから、Penly 1号機についてはINES基準でレベル2、その他関連の原子炉についてはレベル1に分類した。また、当該損傷事例を考慮し、EDFに対して対応方針を見直すよう求めた。

ASN : <https://www ASN.fr/l ASN-informe/actualites/corrosion-sous-contrainte-a-penly-niveau-2-sur-l-echelle-ines>

REUTERS : <https://jp.reuters.com/article/edf-nuclear-penly/update-1-frances-nuclear-watchdog-says-corrosion-crack-flagged-by-edf-at-penly-1-reactor-idUSL1N35F2B0>

- ✓ 2022年11月に行われた「米国NRC、原子炉安全諮問委員会 燃料・材料・構造分科会」でSCC事象を議論

米国NRCの認識

- ASME Section XIでは25%／10年で検査を規定。
- 多くのプラントでRI-ISIを適用しているため、**10-15%を検査。**
- 約50年の運転経験プラントを含め、**類似のSCCは検出されていない。**
- 一方、2013年以降、**熱疲労**の亀裂は**7箇所**で検出。**うち3箇所**はリークで検出。
- EPRIは熱疲労の検出強化のため、MRP-146 を2018に改定。
- NRCは引き続きSCC発生と検査手法の研究を実施。


EPRIおよびPWROGの取り組み

- 類似事例の調査を実施中。EPRIはMRP-236（SCC実機知見）の改訂に着手。
 - 亀裂進展速度線図を作成し公開（MRP-458）。
 - 過去10年間のエルボ溶接部について検査を再評価。
- 現時点で**亀裂報告なし**（56基の結果（残り17基は調査中））。
- 安全注入配管（大口径）～130箇所。
 - 安全注入配管（中小口径）～250箇所。
 - RHR配管（大口径）～180箇所。
 - 加圧器スプレイ配管～60箇所。
- 配管破断は設計基準事象として考慮されている。
 - 事例が少なく検査でカバーされているため、複数配管の破断は生じ難い。


- ✓ EDFプラントのSCC事象に関しては、事象発生が特定のプラントに集中しており、候補となる発生要因が幾つか挙げられているが、最終的な要因特定には至っていない状況である。
- ✓ 現在も仏国で調査・検討を継続しており、国内に取り込むべき知見が無いか、引き続き当研究でも情報を収集していく。

1. 振り返り
2. 2022年度検討内容
 - 2.1 最新知見の調査
 - 2.2 実機詳細調査（当該管、比較管）
 - 2.3 SCC進展特性知見の調査
 - 2.4 SCC進展知見に拠る試評価
3. 2023年度検討方針
4. まとめ

供試材準備（計画）

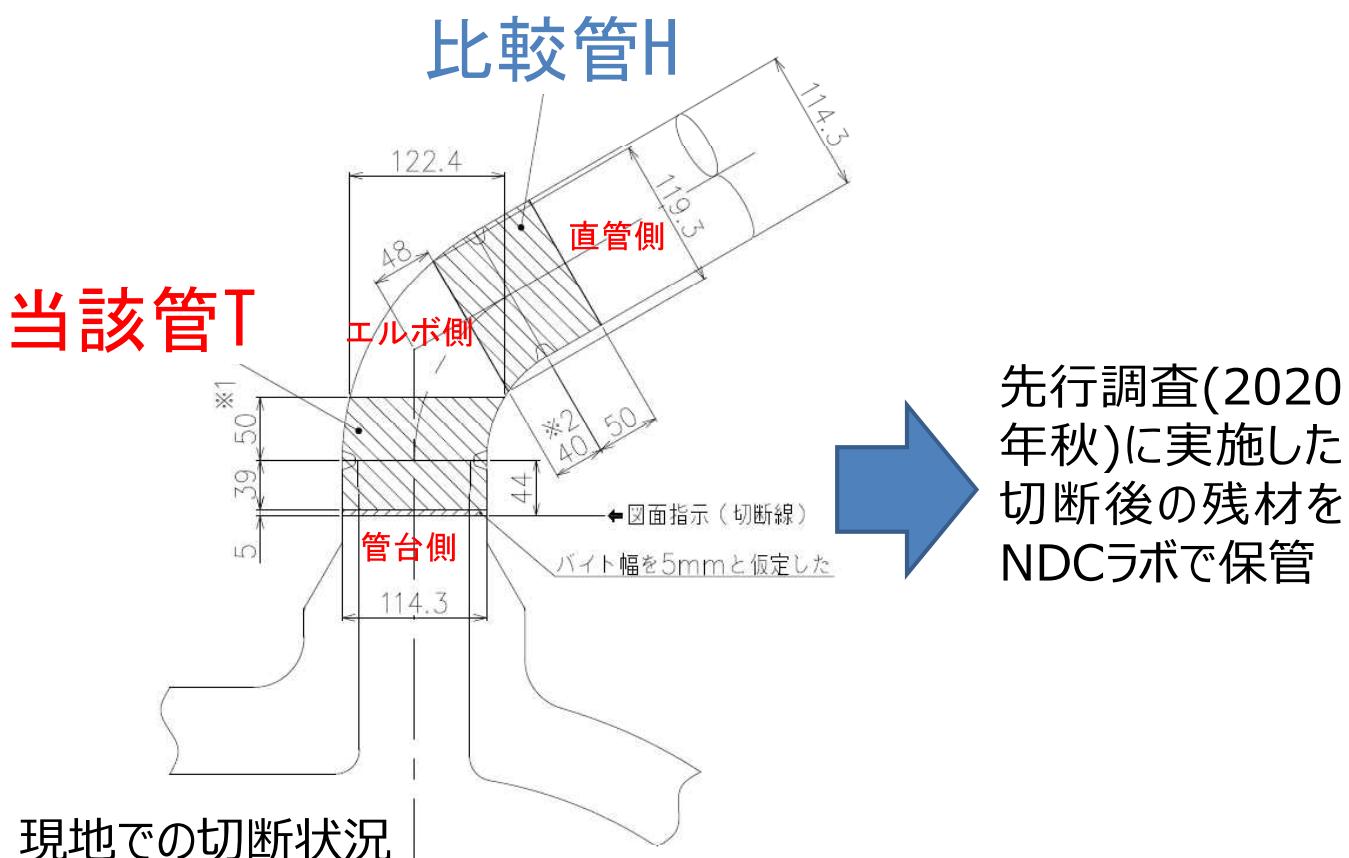

配管残材からのサンプル採取イメージ図

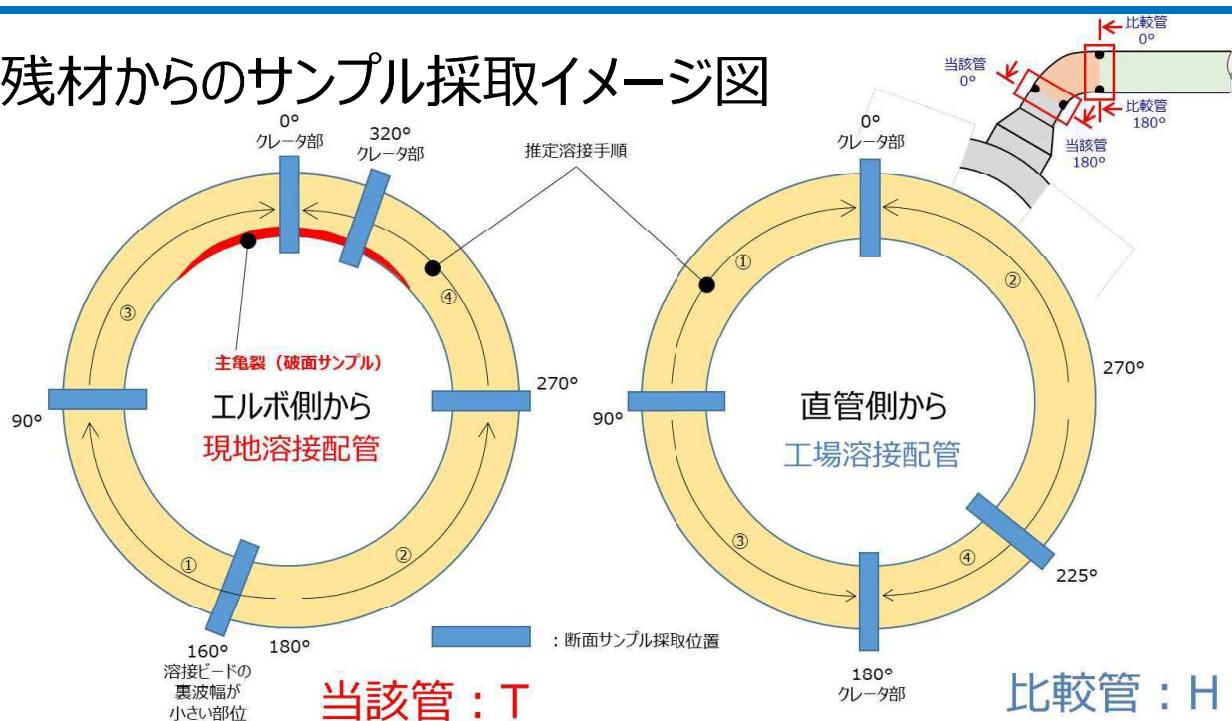

- 当該管からは、亀裂損傷部位の特異性を明らかにするために、0°のクレータ部の断面、比較とした終始端部の90°及び270°断面、溶接ビード裏波幅が小さい160°断面に加え、320°のクレータ部の断面の計5箇所を詳細調査した。
- 比較管からは、当該管の特異性を明らかにするために、同位置の0°の断面、終始端部の90°及び180°断面、終始端とならない代表部として225°断面の計4箇所を詳細調査した。

2022年度実機詳細調査の内容

| 実施項目 | 実施内容 | 対象部位 |
|------|---------------------|---|
| (1) | ①局所ひずみ測定 (SEM/EBSD) | <ul style="list-style-type: none"> 当該管0°の主亀裂周辺のHAZ部（結晶粒の粗大化）及び表層側のシンニング部する断面ミクロ試験片を用いたSEM付属のEBSDによるIPF結晶粒分布、KAMマップ等を活用した結晶構造及び局所歪分布の確認。 |
| | ②断面マクロ硬さ測定 | <ul style="list-style-type: none"> 標準偏差大、粗大粒の重畠により当該部の粒界応力が増大する可能性を調べるために、上記のEBSDでのKAM値等との相関検討として、同断面でのマイクロビッカース硬さ計での追加測定。 |
| (2) | ①溶接欠陥の調査 (SEM/EDS) | <ul style="list-style-type: none"> 当該管0°主亀裂周辺のHAZ部やその他領域（周方向）での溶接欠陥有無の確認のために、破面SEMでの拡大観察（すべり帯）。 EDS分析での溶接欠陥の識別（Mn、Si、Nb、P、S等の溶接欠陥に起因する元素の同定）。 当該管0°以外の複数（5断面程度）での断面ミクロ観察での潜在亀裂の形態（IG/TG、長さ、幅）や方向性的確認。 比較管でも同様な断面ミクロ観察での潜在亀裂有無の確認。 |
| | ②潜在亀裂の調査 (SEM/EDS) | <ul style="list-style-type: none"> 当該管0°近傍の破面全体（表面側に着目） 当該管0°の亀裂周辺の断面（5断面程度：管台側/エルボ側） 比較管も同様な位置の断面（4断面程度：エルボ側/直管側） |


詳細の取り組みは外部専門家の意見も踏まえて実施

当該管及び比較管の調査マトリックス（実績）

| 実施項目 | サンプル形態 | 当該管/断面 | | | | | 比較管/断面 | | | | |
|------|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 0° (クレータ部) | 320° (クレータ部) | 90° | 160° | 270° | 0° (クレータ部) | 90° | 180° (クレータ部) | 225° | |
| (1) | ①局所ひずみ測定 SEM/EBSD 結果例 : [29]~[33] | 断面ミクロサンプル (軸方向 : 管台側 / エルボ側) | ● [*] ①エルボ側 主亀裂 周辺部 ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 (破面) ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 |
| | ②断面マクロ 硬さ測定 結果例 : [34] | 断面ミクロサンプル (軸方向 : 管台側 / エルボ側) | ● [*] ①エルボ側 主亀裂 周辺部 ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 (破面) ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 |
| (2) | ①破面における 溶接欠陥の調査 結果例 : [37]~[39] | 破面サンプル | ● [*] ①エルボ側 ②管台側 破面部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ②断面における 潜在亀裂の調査 結果例 : [40]~[43] | 断面ミクロサンプル (軸方向 : 管台側 / エルボ側) | ● [*] ①エルボ側 主亀裂 周辺部 ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 (破面) ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 ②管台側 | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 |
| (3) | ①TEM試料準備 及び輸送 (2022年度 : 加工・輸送のみ) | 断面ミクロ /破面サンプル →TEM薄膜 サンプル | ● [*] ①エルボ側 主亀裂 周辺部 ②管台側 ③破面部 | - | - | ● [*] ①エルボ側 ②管台側 | - | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 | ● [*] ①エルボ側 ②直管側 | - | - |


● : 実施、- : 実施無し、* : 先行調査の残材活用

(1)-① 局所ひずみ測定(SEM/EBSD) (計画 : 代表)

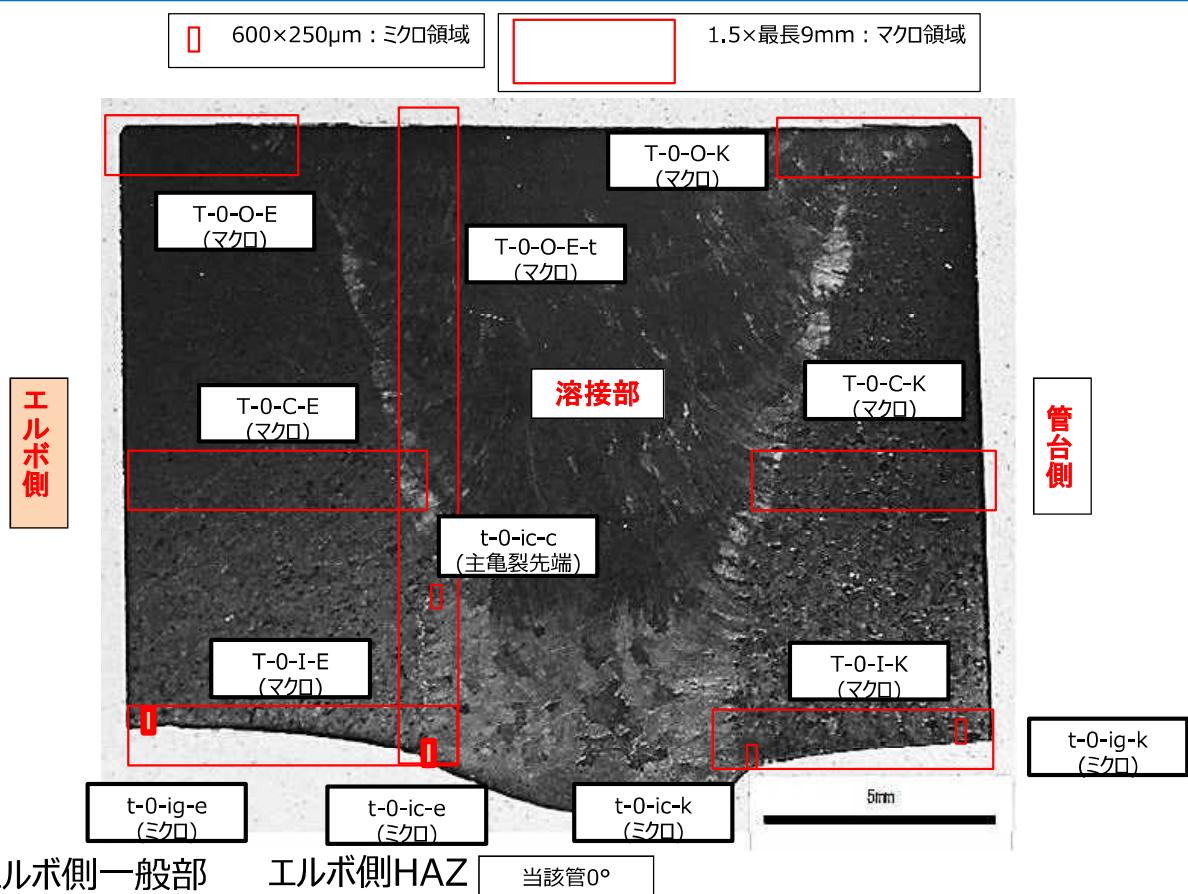

(1)-① 局所ひずみ測定(IPF : 当該管エルボ側HAZ) (実績)


(1-1)EBSD計測評価パラメータを用いたミクロ領域データ整理 (IPFマップZ軸 (当該管エルボ側HAZ))

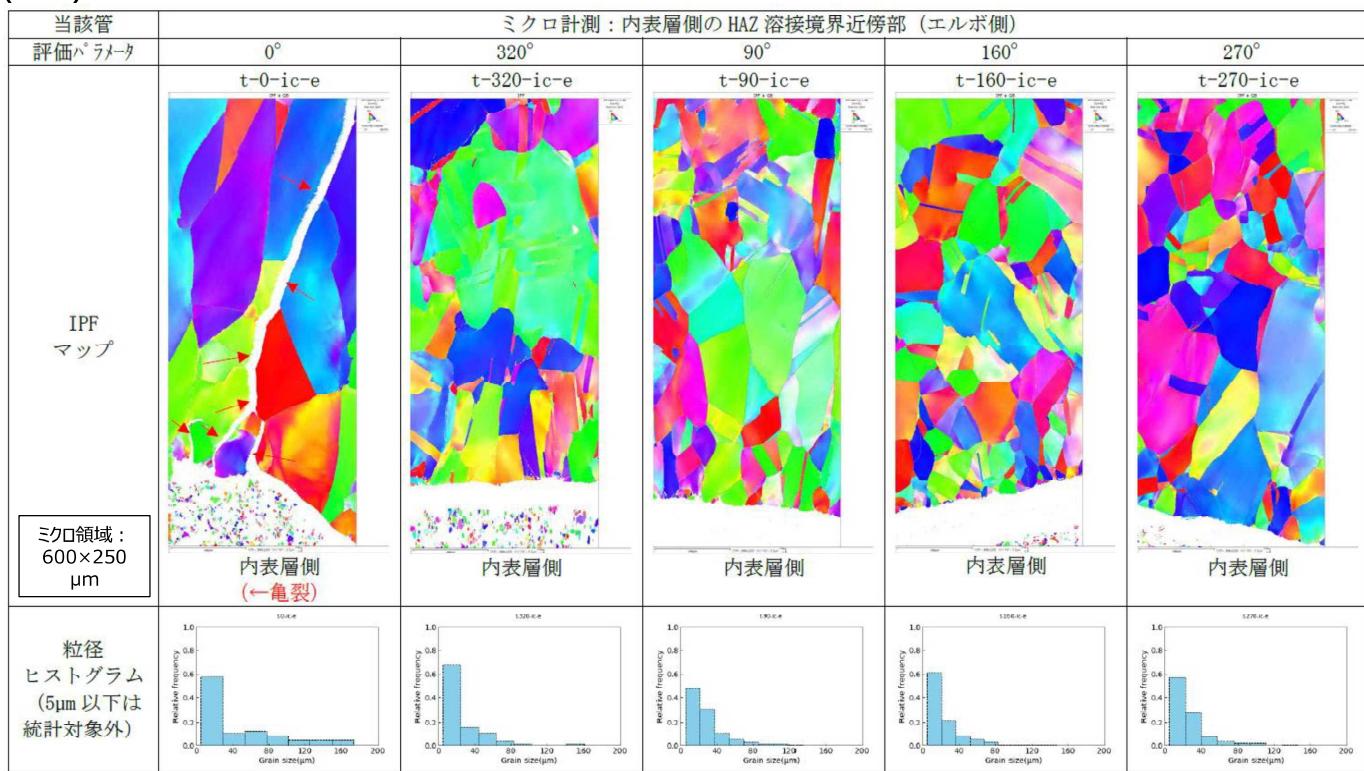

- 当該管（160°断面を除く）の内表層側のHAZ割れ周辺部（エルボ側）では、板厚内部に進むにつれて100μm以上の比較的粗大な結晶粒であり、0°断面が他に比べて粗大化が大きく特異であった。

(1)-① 局所ひずみ測定(IPF : 当該管エルボ側一般部) (実績)


(1-2)EBSD計測評価パラメータを用いたミクロ領域データ整理 (IPFマップZ軸 (当該管エルボ側一般部))

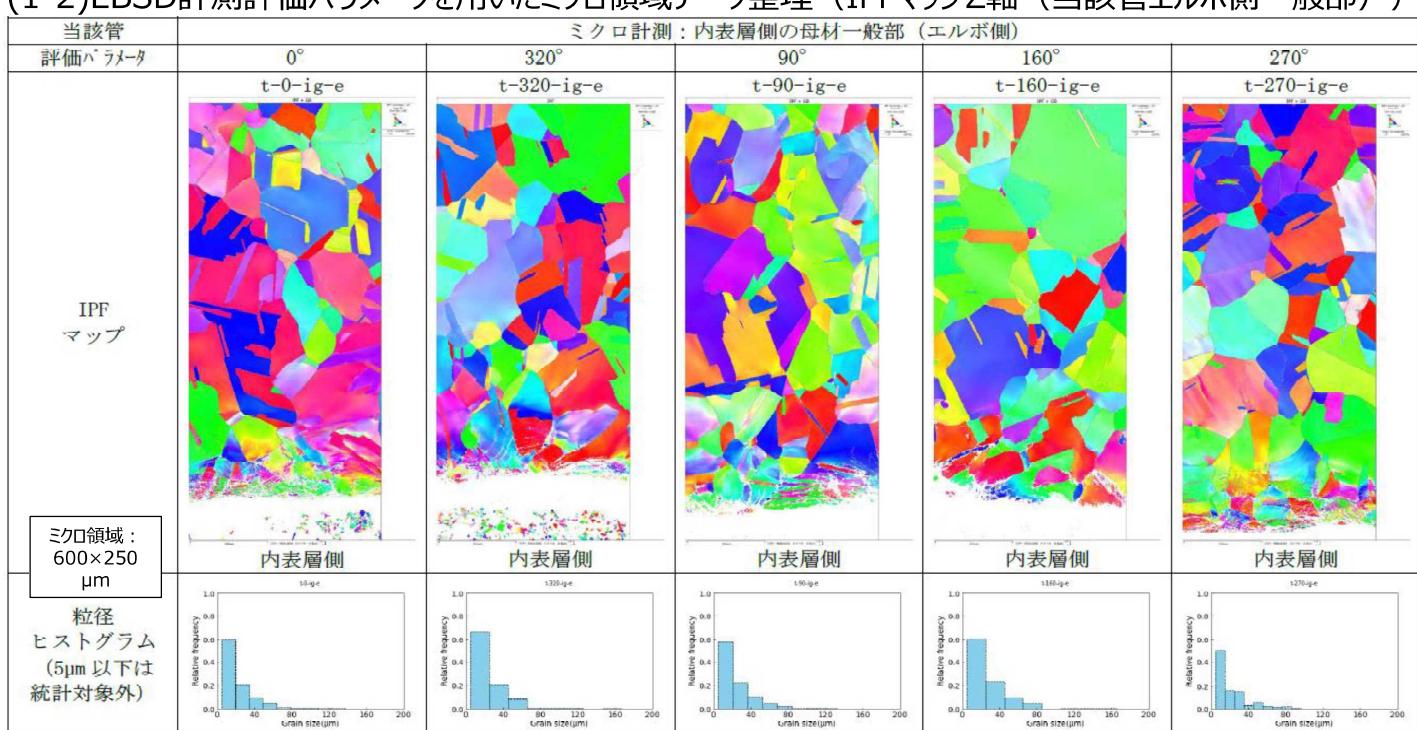

- 当該管のエルボ側一般部では、内表層側でシンニング加工の影響と思われる結晶粒が大きく崩れた領域(50~100μm幅)であったが0°エルボ側HAZのような亀裂は認められなかった。また、板厚内部に進むにつれて、比較的均一な結晶粒(100μm以下)であった。

(1)-① 局所ひずみ測定(KAM : 当該管エルボ側HAZ) (実績)


(2-1)EBSD計測評価パラメータを用いたミクロ領域データ整理 (KAMマップ (当該管エルボ側HAZ))

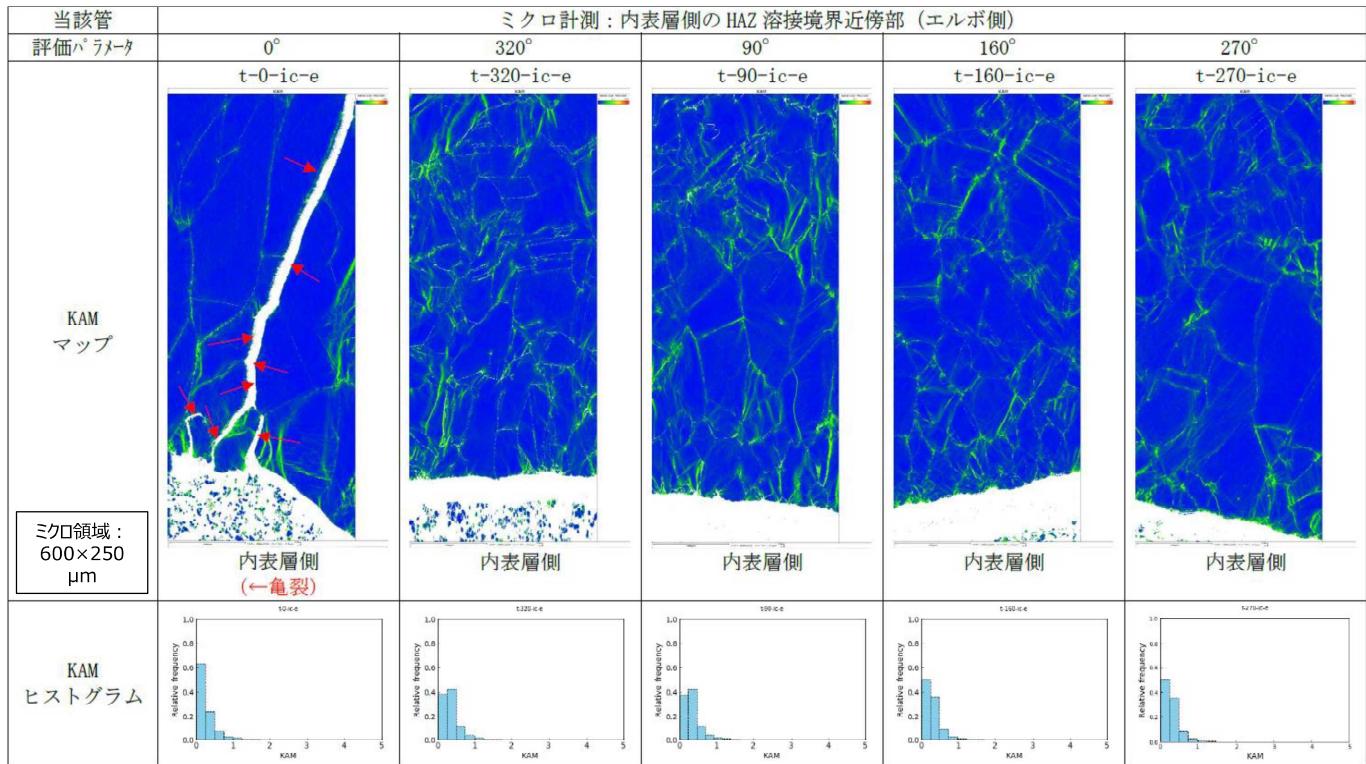

- 当該管のエルボ側HAZ周辺部では、内表層近傍で高KAM値であった。
- 0°断面には亀裂が認められており、他に比べて内表層側で高KAM値の結晶粒界が顕著であった。

(1)-① 局所ひずみ測定(KAM : 当該管エルボ側一般部) (実績)


(2-2)EBSD計測評価パラメータを用いたミクロ領域データ整理 (KAMマップ (当該管エルボ側一般部))

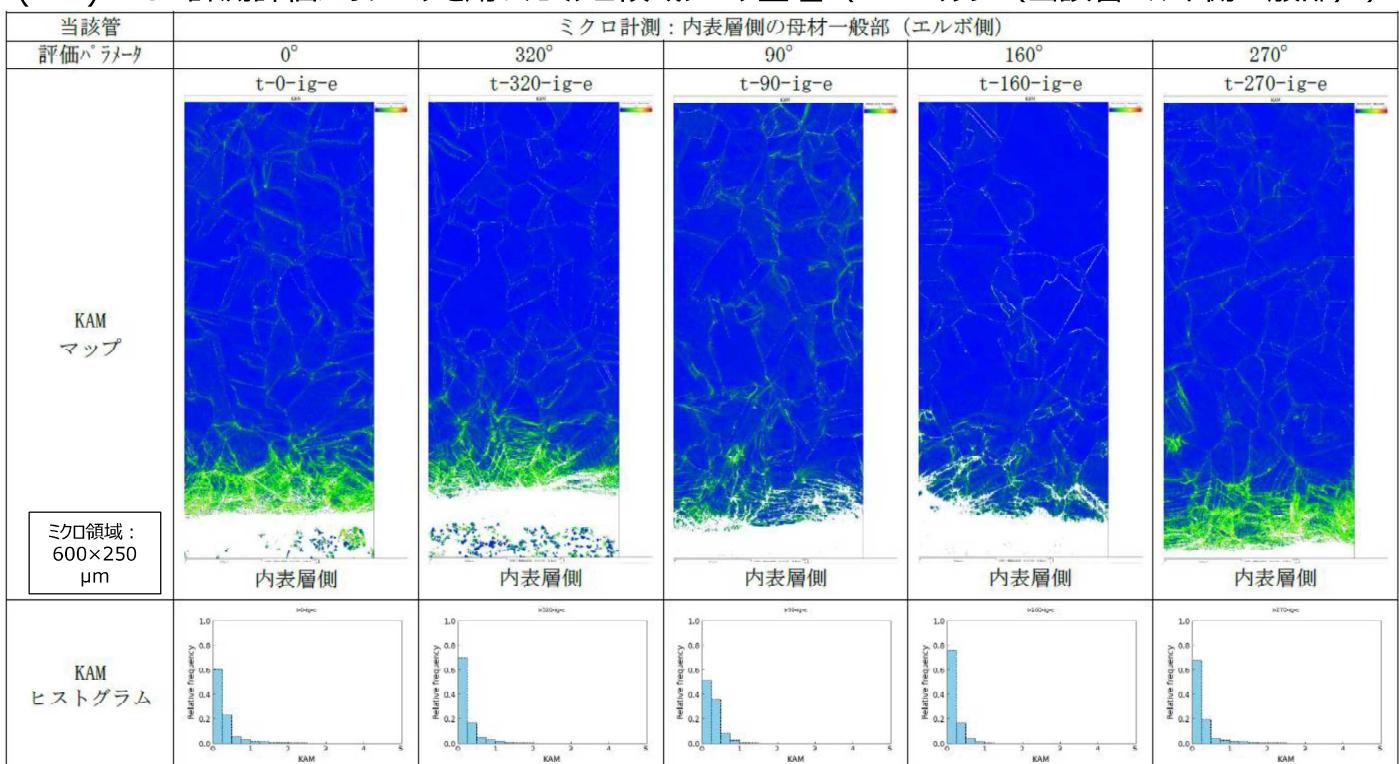




- 当該管のエルボ側一般部では、内表層側ではシンニング加工の影響と思われる高KAM値であった。
- また、この部位は高KAM値ではあったが亀裂は認められなかった。

(1)-② 断面硬さ測定（実績）

当該管0°エルボ側の硬さ計測(HV0.01)

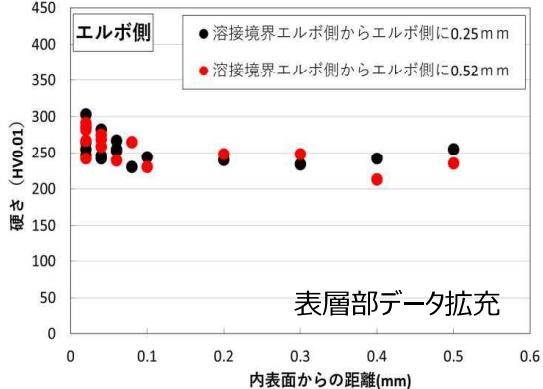

比較管0°エルボ側の硬さ計測(HV0.01)

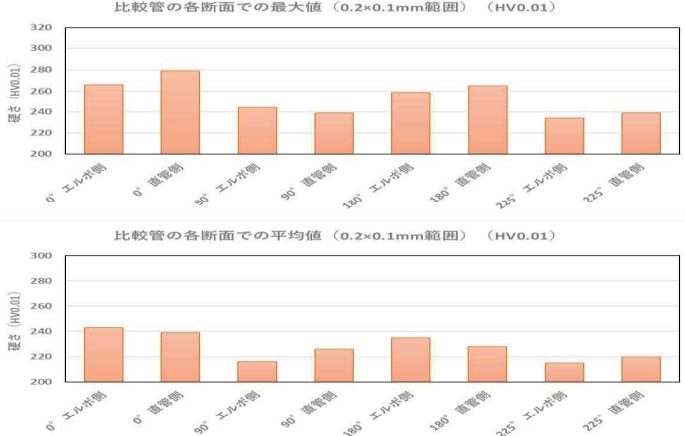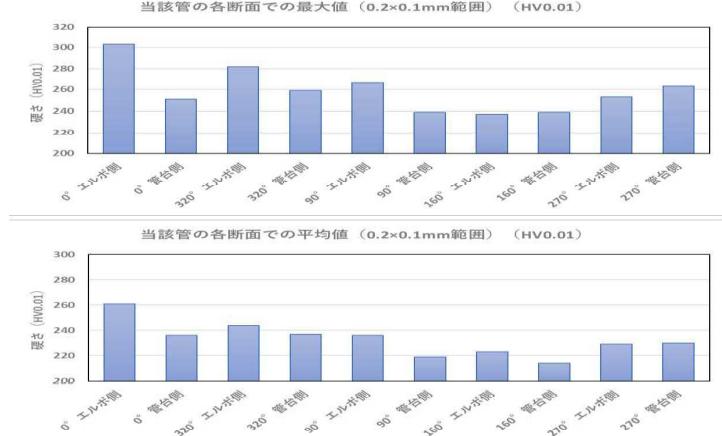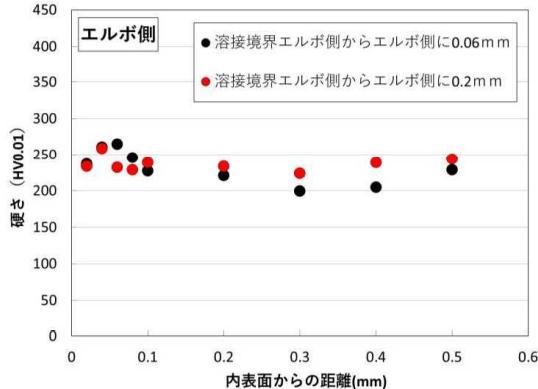

➤ ミクロ硬さ (HV0.01) からは、比較管0°エルボ側、また、他の断面と比べても当該管0°エルボ側の主亀裂周辺での内表層側では硬化（最大303HV0.01）の傾向が大きかった。

2022年度実機詳細調査の内容

| 実施項目 | | 実施内容 | 対象部位 |
|------|------------------------|---|---|
| (1) | ①局所ひずみ測定 (SEM/EBSD) | <ul style="list-style-type: none"> 当該管0°の主亀裂周辺のHAZ部（結晶粒の粗大化）及び表層側のシンニング部する断面ミクロ試験片を用いたSEM付属のEBSDによるIPF結晶粒分布、KAMマップ等を活用した結晶構造及び局所歪分布の確認。 標準偏差大、粗大粒の重畳により当該部の粒界応力が増大する可能性を調べるために、上記のEBSDでのKAM値等との相関検討として、同断面でのマイクロビッカース硬さ計での追加測定。 | <ul style="list-style-type: none"> 当該管0°(クレータ部)の主亀裂部周辺の断面（管台側/エルボ側） 当該管の320°(クレータ部)、90°、160°、270°の断面 比較管も同様位置（0°(クレータ部)、90°、180°(クレータ部)、225°）の断面 |
| | ②断面マクロ硬さ測定 | | |
| (2) | ①溶接欠陥の調査 (SEM/EDS) | <ul style="list-style-type: none"> 当該管0°主亀裂周辺のHAZ部やその他領域（周方向）での溶接欠陥有無の確認のために、破面SEMでの拡大観察（すべり帯）。 EDS分析での溶接欠陥の識別（Mn、Si、Nb、P、S等の溶接欠陥に起因する元素の同定）。 当該管0°以外の複数（5断面程度）での断面ミクロ観察での潜在亀裂の形態（IG/TG、長さ、幅）や方向性の確認。 比較管でも同様な断面ミクロ観察での潜在亀裂有無の確認。 | <ul style="list-style-type: none"> 当該管0°近傍の破面全体（表面側に着目） 当該管0°の亀裂周辺の断面（5断面程度：管台側/エルボ側） 比較管も同様な位置の断面（4断面程度：エルボ側/直管側） |
| | ②潜在亀裂の調査 (SEM/EDS) | | |

詳細の取り組みは外部専門家の意見も踏まえて実施

当該管及び比較管の調査マトリックス（実績）


| 実施項目 | サンプル形態 | 当該管/断面 | | | | | 比較管/断面 | | | |
|------|---|------------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | 0° (クレータ部) | 320° (クレータ部) | 90° | 160° | 270° | 0° (クレータ部) | 90° | 180° (クレータ部) | 225° |
| (1) | ①局所ひずみ測定 SEM/EBSD 結果例 : [29]~[33] | 断面ミクロサンプル (軸方向 : 管台側 / エルボ側) | ●* ①エルボ側 主亀裂 周辺部 ②管台側 | ● ①エルボ側 (破面) ②管台側 | ●* ①エルボ側 ②管台側 | ● ①エルボ側 ②管台側 | ●* ①エルボ側 ②直管側 | ●* ①エルボ側 ②直管側 | ●* ①エルボ側 ②直管側 | ● ①エルボ側 ②直管側 |
| | ②断面マクロ 硬さ測定 結果例 : [34] | 断面ミクロサンプル (軸方向 : 管台側 / エルボ側) | ●* ①エルボ側 主亀裂 周辺部 ②管台側 | ● ①エルボ側 (破面) ②管台側 | ●* ①エルボ側 ②管台側 | ● ①エルボ側 ②管台側 | ●* ①エルボ側 ②直管側 | ●* ①エルボ側 ②直管側 | ●* ①エルボ側 ②直管側 | ● ①エルボ側 ②直管側 |
| (2) | ①破面における 溶接欠陥の調査 結果例 : [37]~[39] | 破面サンプル | ●* ①エルボ側 ②管台側 破面部 | - | - | - | - | - | - | - |
| | ②断面における 潜在亀裂の調査 結果例 : [40]~[43] | 断面ミクロサンプル (軸方向 : 管台側 / エルボ側) | ●* ①エルボ側 主亀裂 周辺部 ②管台側 | ● ①エルボ側 (破面) ②管台側 | ●* ①エルボ側 ②管台側 | ● ①エルボ側 ②管台側 | ●* ①エルボ側 ②直管側 | ●* ①エルボ側 ②直管側 | ●* ①エルボ側 ②直管側 | ● ①エルボ側 ②直管側 |
| (3) | ①TEM試料準備 及び輸送 (2022年度 : 加工・輸送のみ) | 断面ミクロ /破面サンプル →TEM薄膜 サンプル | ●* ①エルボ側 主亀裂 周辺部 ②管台側 ③破面部 | - | - | ● ①エルボ側 ②管台側 | - | ●* ①エルボ側 ②直管側 | ●* ①エルボ側 ②直管側 | - |

● : 実施、- : 実施無し、* : 先行調査の残材活用




Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

(2)-① 破面における溶接欠陥の調査 (SEM/EDS) (計画)

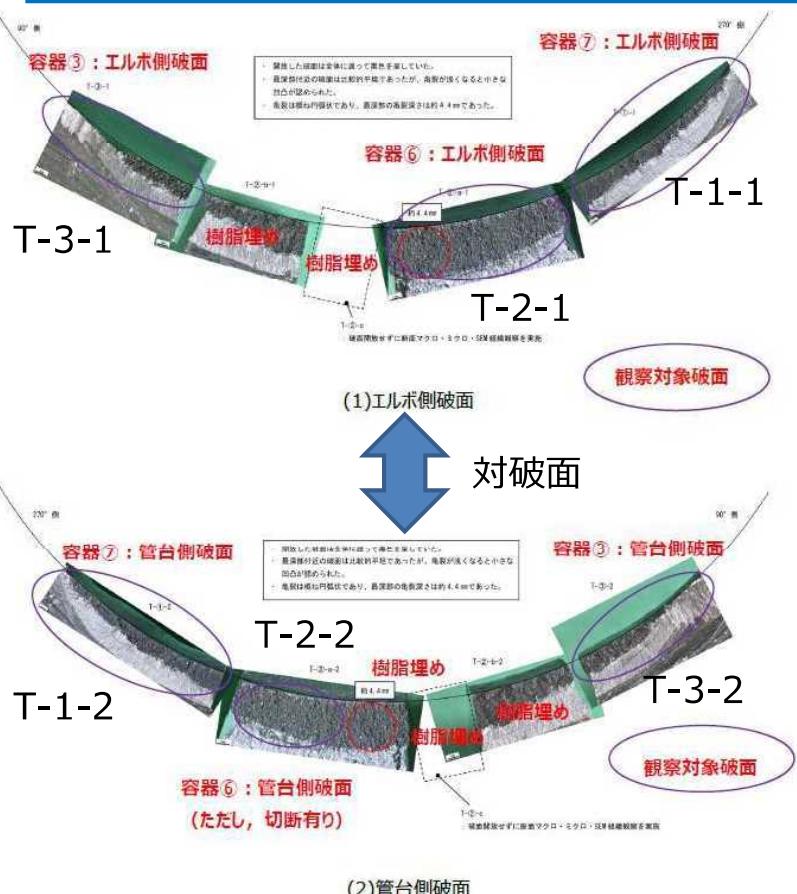


破面SEM詳細観察の部位 :

- 当該管0°のHAZ近傍で認められた主亀裂破面（約60mm長さ）は、先行調査で5分割されており、中央近傍は、断面マクロ・ミクロのため一部樹脂埋めされている。
- 本調査では、樹脂埋めされていない破面（エルボ側及び管台側）に対してSEMにて拡大観察することとした（○印の破面を対象）。

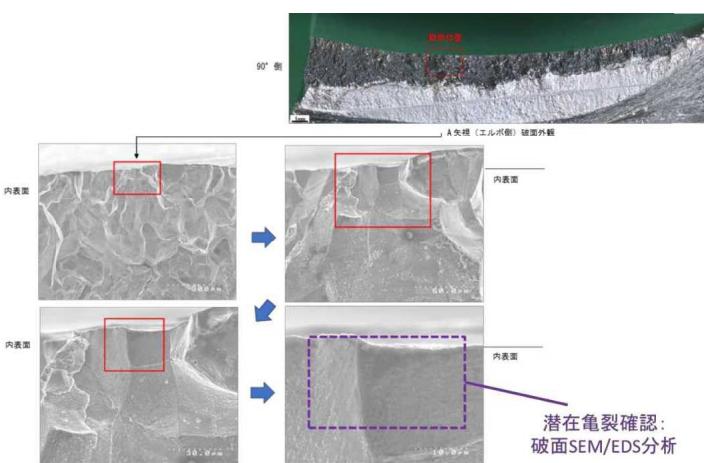


当該管クレータ部のHAZ粒界割れ破面SEM拡大観察結果


(2)-① 破面における溶接欠陥の調査 (SEM/EDS) (実績：代表)

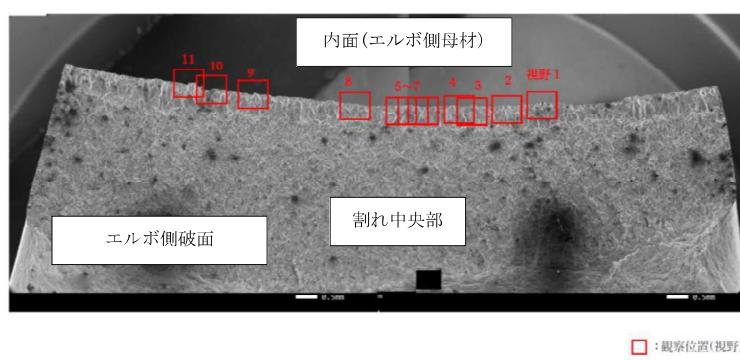

当該管 (T-2-1) の破面SEM (全体 : エルボ側)

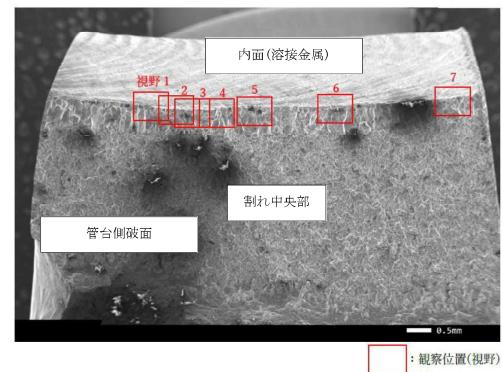

当該管 (T-2-2) の破面SEM (全体 : 管台側)

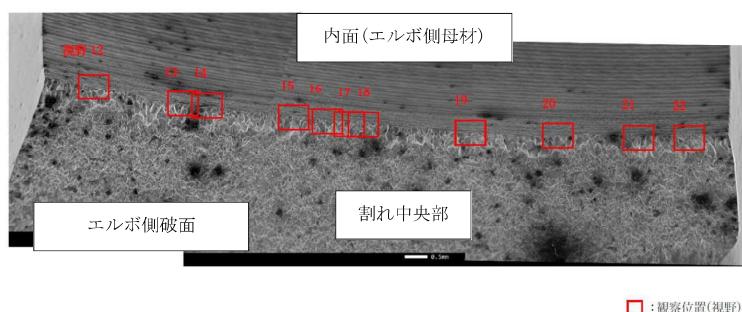

当該管 (T-2-1) の破面SEM (傾斜40° : エルボ側)



当該管(T-2-1 : 主亀裂中央部エルボ側)の破面

当該管 (T-2-2) の破面SEM (傾斜40° : 管台側)

当該管(T-2-2 : 主亀裂中央部管台側)の破面

(2)-① 破面における溶接欠陥の調査 (SEM/EDS) (実績：代表)

当該管(T-2-1 : 主亀裂中央部エルボ側)の破面SEM観察結果 (代表破面)

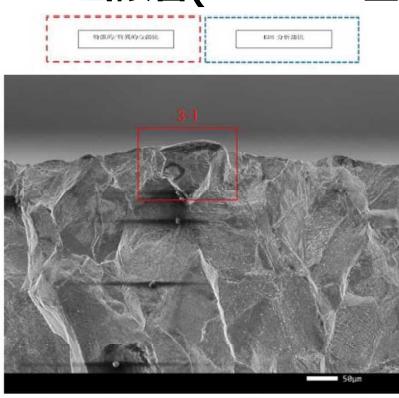


図3.3.2.3-7-8 当該管(T-2-1)の破面SEM観察結果 (視野3)

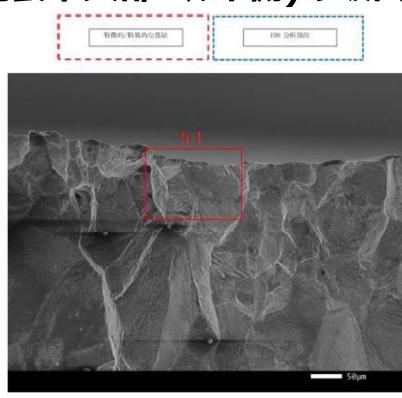


図3.3.2.3-7-12 当該管(T-2-1)の破面SEM観察結果 (視野5)

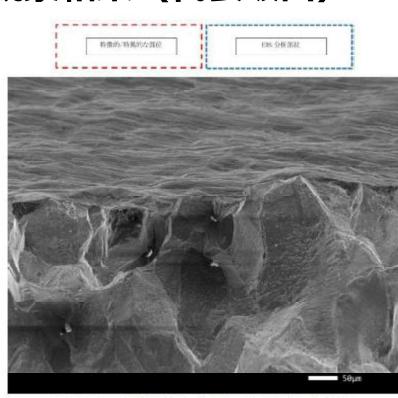


図3.3.2.3-8-10 当該管(T-2-1)の破面SEM観察結果 (視野20)

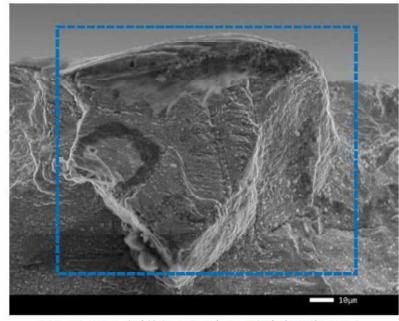


図3.3.2.3-7-9 当該管(T-2-1)の破面SEM観察結果 (視野3-1)

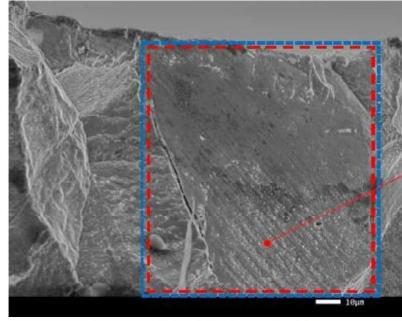


図3.3.2.3-7-13 当該管(T-2-1)の破面SEM観察結果 (視野5-1)

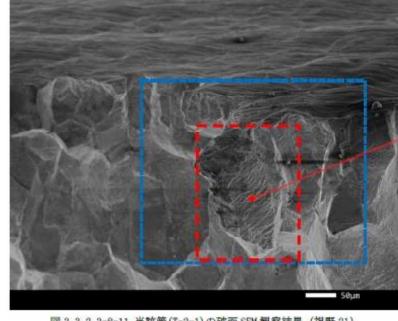



図3.3.2.3-8-11 当該管(T-2-1)の破面SEM観察結果 (視野21)

➤ 主亀裂の破面観察からは、溶接欠陥や、溶接欠陥に起因するような影響ある元素(P,S等)*は認められなかった。

* : 分析対象元素 : Fe, Cr, Ni, Mn, P, S, Ti, Si, Al, Nb, Mo, Zn, Ca, O

(2)-② 断面マクロ・ミクロ観察（実績：代表①）

当該管0°エルボ側の断面マクロ・ミクロ観察結果（潜在亀裂有無の確認）

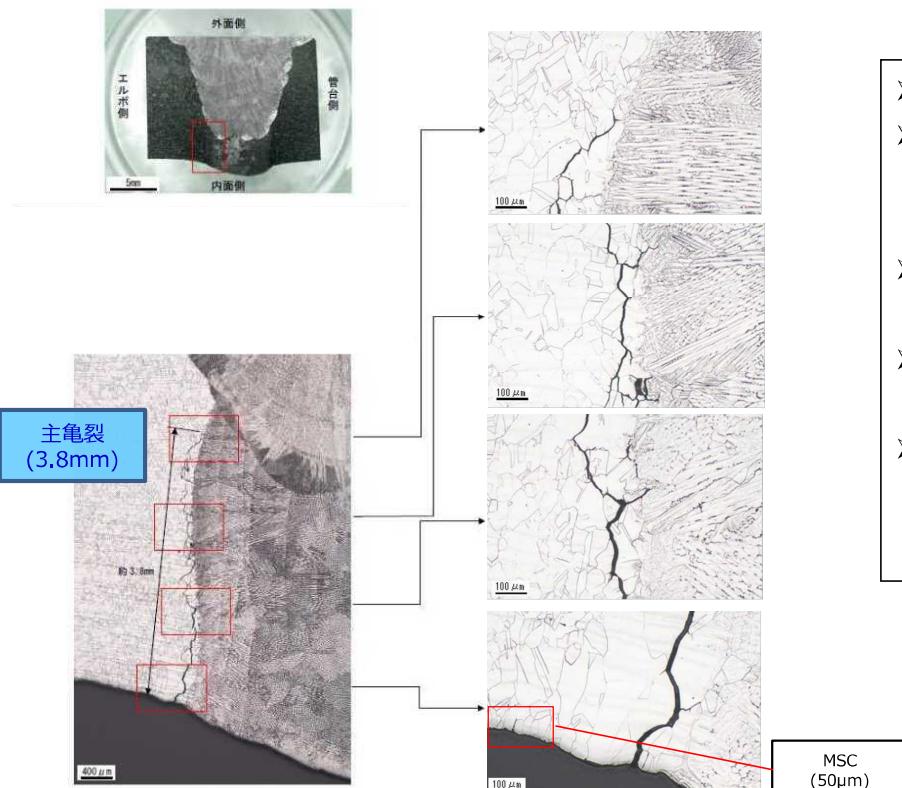


- 潜在亀裂は認められなかった。
- 本断面観察位置では、エルボ側のHAZの内表層において、先行調査で認められていた主亀裂が認められた。
- 主亀裂は、結晶粒界（境界）で進み、約3.8mm長さ（深さ）であった。
- 主亀裂の近傍には、約50μmのMSCが認められた。
- 主亀裂の表層周辺には、母材とは色調が異なっており、表層部及び選択的な粒界での酸化挙動が認められた。

*MSCとは、Microstructurally Small Crackの略。ここでは、非破壊検査（目視、PTなど）では検出されることが無い、断面ミクロ観察等の拡大観察により確認可能な、溶接熱影響部に生じる1結晶粒程度の非常に微細な裂け目と定義。

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

(2)-② 断面マクロ・ミクロ観察（実績：代表②）

当該管0°管台側の断面マクロ・ミクロ観察結果（潜在亀裂有無の確認）

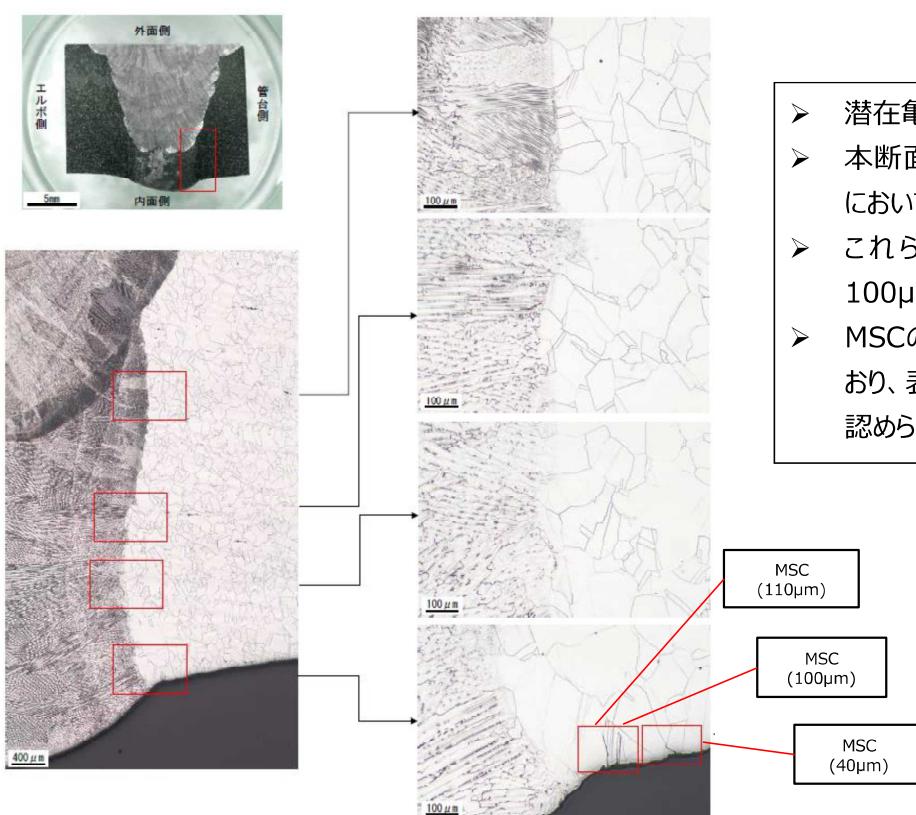


- 潜在亀裂は認められなかった。
- 本断面観察位置では、管台側のHAZの内表層において、MSCが認められた。
- これらのMSCは、それぞれ、約110μm、約100μm、約40μm長さ（深さ）であった。
- MSCの表層周辺には、母材とは色調が異なっており、表層部及び選択的な粒界での酸化挙動が認められた。

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

(2)-② 断面マクロ・ミクロ観察（実績：代表③）

比較管180°直管側の断面マクロ・ミクロ観察結果（潜在亀裂有無の確認）

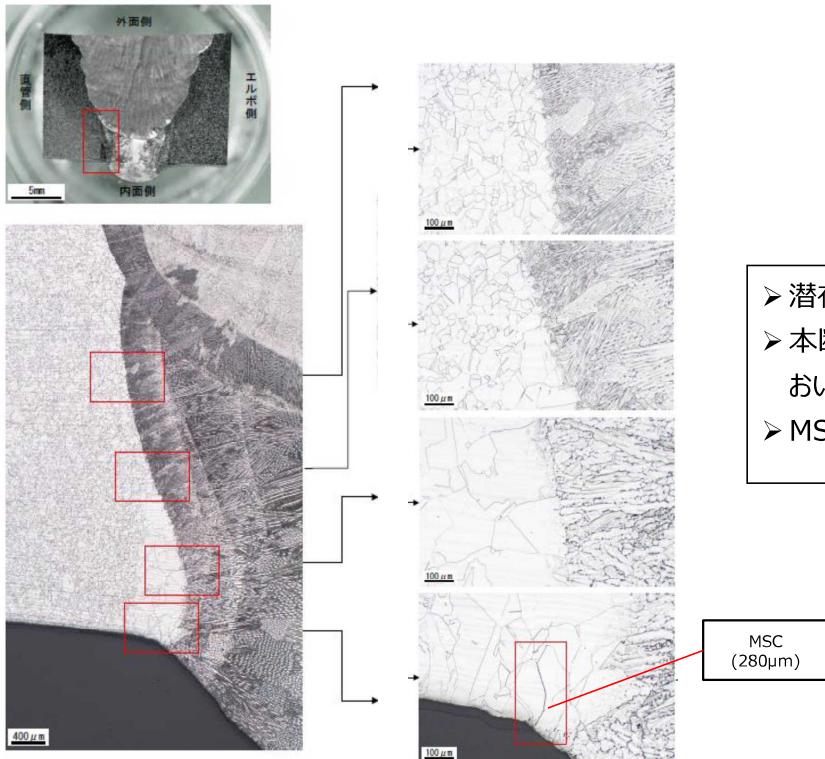


- 潜在亀裂は認められなかった。
- 本断面観察位置では、直管側のHAZの内表層においてMSCが認められた。
- MSCは、約280μm長さ（深さ）であった。

(2)-② 断面マクロ・ミクロ観察に対する考察 -断面観察結果から的情報- 43


潜在亀裂有無の詳細調査の過程において、MSC*の存在が確認された。

⇒ 特異な硬化が生じていない部位のMSCはいずれも1結晶粒程度の大きさであり、更に、主亀裂先端とは異なり、停留を示唆する酸素（酸化物）が検出されている。

**主亀裂先端の断面
SEM/EDS
(EDS組成マップ)**

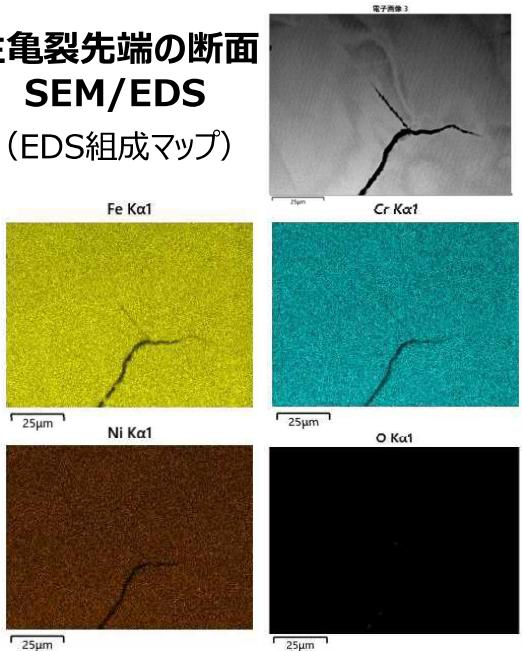

**MSC断面
SEM/EDS
(EDS組成マップ)
当該管0°エルボ側**

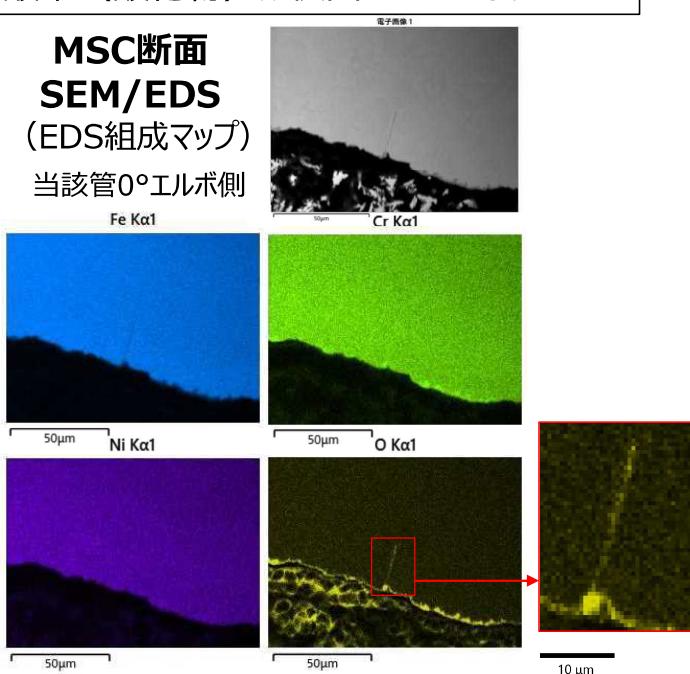

- 主亀裂先端では酸素が検出されていない。

➤ 進展性を示唆

- MSCでは先端まで酸素が検出されている。

➤ 長時間の停留を示唆

実機詳細調査（当該管、比較管）のまとめ

①SEM/EBSDでの局所ひずみ測定（当該管0°エルボ側の主亀裂の特異性）

- 主亀裂発生位置に対する特異性の有無に関して、EBSD計測結果から、結晶粒粗大化、HAZの内表層側で高ひずみ（KAM値等）が認められた。
- 他方、内表層側での一般部となるシンニング部位では、EBSD計測結果から、ひずみ量が高い領域が認められていたが亀裂は認められていない。
- 主亀裂発生位置の特異性を明らかにするためにも、局所でのひずみ量に着目して、EBSD計測結果に対する新たなデータ整理法を含めて、更なる分析を行う。
- 更に従前の計画に沿って、主亀裂における金属組織等（Cr欠乏層、元素偏析、析出物、転位密度）の特異性有無に関して、TEM/EDSを用いた詳細調査を行う。
- なお、大飯3号の事象以降、PWRプラントでは水平展開対象として延べ800箇所以上の溶接部に対し超音波探傷試験が実施されているが、亀裂が確認されたのは大飯3号の当該主亀裂のみであり、特異という状況に変わりはない。各プラントで3定期検に亘り検査を行う予定であり、知見が蓄積される見込である。

②断面マクロ硬さ測定

- 硬さは、当該部位では硬化傾向（最大303HV0.01）であった。

③破面における溶接欠陥の調査

- 内表層部の起点側に着目してSEMでの拡大観察及びEDS分析を行ったが、溶接欠陥に起因するような影響ある元素は認められなかった。

④断面ミクロにおける潜在亀裂の調査

- 先行調査で認められていた主亀裂（当該管0°エルボ側）以外に有意な亀裂は認められなかった。
- ただし、非破壊検査（PT検査）では検出されない、MSCが当該管や比較管で認められた。
- 特異な硬化が生じていない部位のMSCはいずれも1結晶粒程度の大きさであり、更に、主亀裂先端とは異なり、停留を示唆する酸素（酸化物）が検出された。
- ただし、これらの1結晶粒程度のMSCについては、追加の詳細観察や分析での評価を行う。

目次

1. 振り返り

2. 2022年度検討内容

2.1 最新知見の調査

2.2 実機詳細調査（当該管、比較管）

2.3 SCC進展特性知見の調査

2.4 SCC進展知見に拠る試評価


3. 2023年度検討方針

4. まとめ

- PWR一次系環境中におけるオーステナイト系ステンレス鋼のSCC進展速度式が、EPRI MRP-458として2022年8月に公開された。
- 上記提案式を調査し、どのような試験データを用い、どういった影響因子を考慮して進展式を構築しているかを調査する。
- 国内の実機適用にあたっては、本進展式を参考に、国内で整備する進展速度式において考慮が必要と考えられる事項を整理し、今後拡充すべきデータに関する知見を収集する。

SCC進展特性知見の調査：EPRI式（MRP-458）


- 924点のオーステナイト系ステンレス鋼のSCC進展速度データを収集しデータベースを構築。個別データがExcelファイルとして報告書に添付される形で公開。
- 右に示すフローチャートに従ってデータクリーニングを実施し、PWR一次系環境を代表するデータとして265データを選定（MRP-458 3.2節）。
- 試験データと既存知見から、温度、硬さ(HV)、応力拡大係数を進展式におけるパラメータとして採用（MRP-458 3.3節）。
- 硬さが不明な進展速度データについては、MRP-458 3.1節に示されている換算式を用いてCW率、0.2%耐力から硬さを推定する。
- EPRIは、Ni基合金の進展式等（MRP-55, MRP-115等）において、75%包絡の速度式による評価が、実機評価上非安全側となつた事例がないこと等を理由に、75%包絡式を亀裂進展評価に用いることを推奨（MRP-458 4.2節）。

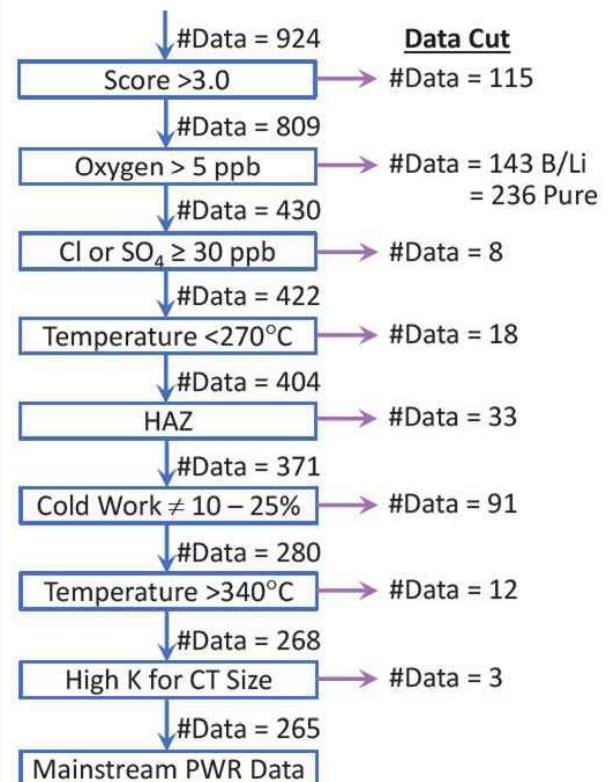


MRP-458 Figure 3-12
Flow Chart to Define Mainstream PWR Data.

SCC進展特性知見の調査：EPRI式（MRP-458）のデータベース


PWR Mainstream Data (265 data)

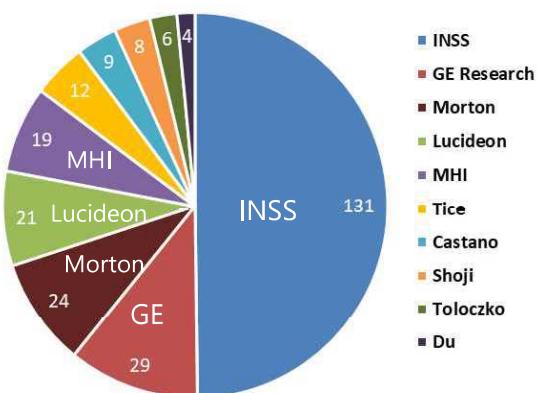

PWR Mainstream Data (265 data) 鋼種内訳

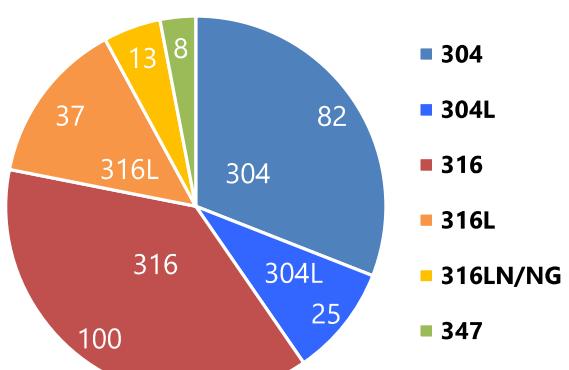

PWR Representative HAZ Data (33 data)

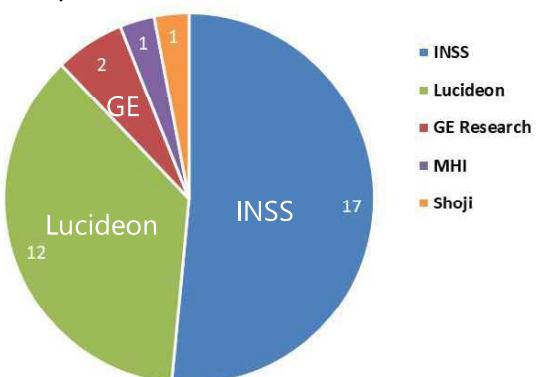


- データベースは半数以上を日本国内の材料を用いた進展データ（INSS・MHI）が占める。
- 鋼種の割合は304系が約40%、316系が約57%となっている。

SCC進展特性知見の調査：EPRI式（MRP-458）

EPRI報告書にて提案されたSCC速度式（50%、75%包絡線）

$$\text{CGR} = 1.50 \times 10^{-18} K^{2.5} H_V^{6.0} \exp(-85,000/RT) \quad (50\% \text{包絡線})$$

$$\text{CGR} = 3.19 \times 10^{-18} K^{2.5} H_V^{6.0} \exp(-85,000/RT) \quad (75\% \text{包絡線})$$

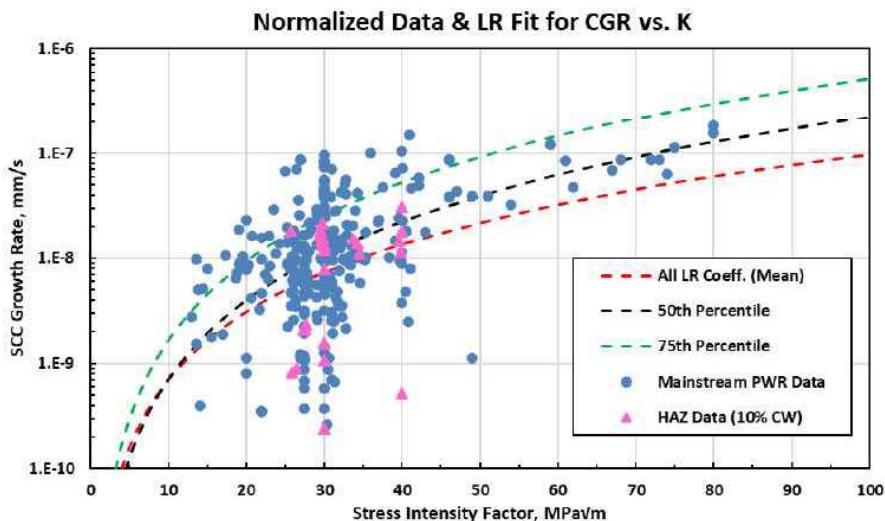


個別データは220 HVおよび290°Cに換算した値としてプロットされている。

Figure 3-20
SCC growth rate data (mm/s) vs. K with the 50th percentile and 75th percentile curves. The individual data points are normalized to, and the curves are drawn for Hv = 220 and 290°C.

* K値及び硬さ (Hv) の指數並びに活性化エネルギー85,000J/molは亀裂進展データの重回帰分析及び同一条件試験データ分析を踏まえて設定


PWR Representative HAZ Data (33 data)

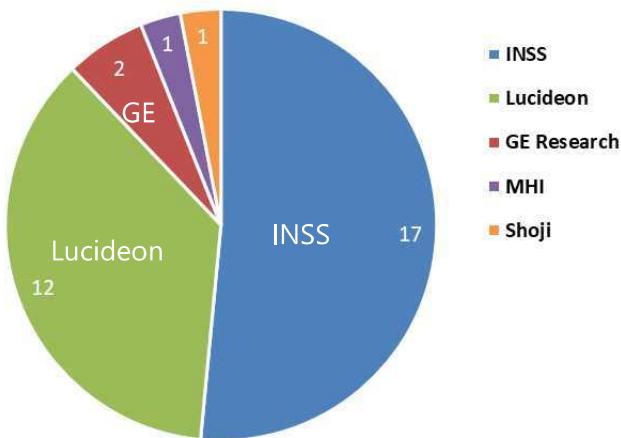

- 290°C～320°Cの条件に絞った場合は18データとなり、日本国内の材料を用いた進展データのみで構成される（1データは周期的除荷条件）。
- INSSデータについては、実測硬さ（HV0.05もしくはHV0.01）をグラフからの読み取り値として把握できる。
- 供試材とした板材の突き合わせ溶接材HAZ（SUS304とSUS316）については、進展速度に差がないことを報告している※。

SCC進展特性知見の調査：EPRI式とデータベース+HAZデータとの比較

75%包絡線よりも下側
にのみプロットがある

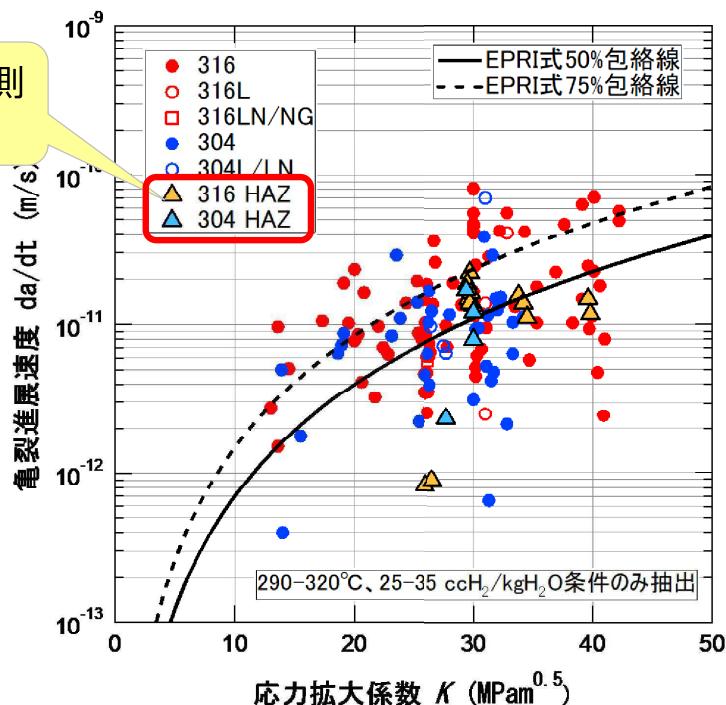

- MRP-458に含まれるデータにおいて、290-320°C、25-35 cc/kg H₂に限定した場合、当該データはほぼ日本国内の材料を用いた進展データで構成される。
- この場合、鋼種、CW材とHAZの間に顕著な差異は認められない。

- ✓ MRP-458を調査した結果、定式化のデータベースには多数の日本国内の材料を用いた進展データが含まれていることを確認した。
- ✓ データベースに含まれる全データを参照した場合には比較的大きなばらつきを持つデータとなるものの、国内PWR一次系環境を代表する条件のデータ（290-320°C、25-35 cc/kg H₂条件）のみを参照した場合、CW材とHAZのデータに特徴的な差異は認められず、暫定的にはEPRI式でSCCによる亀裂進展評価を実施することが可能と考えられるが、さらに検討を深める。

目次

1. 振り返り
2. 2022年度検討内容
 - 2.1 最新知見の調査
 - 2.2 実機詳細調査（当該管、比較管）
 - 2.3 SCC進展特性知見の調査
 - 2.4 SCC進展知見に拠る試評価
3. 2023年度検討方針
4. まとめ



亀裂進展評価 背景と取り組み

<背景>

- 大飯3号スプレイ配管事象は、**10年毎**に行われる供用期間中検査で確認された。
- 当該事象は、亀裂の発生メカニズムについて解明中であるものの、特異な硬さを一因として亀裂が発生したものと推察されている。
- 当該部と類似性が認められた領域は、水平展開として**毎定検検査**を実施している。
- 適切な検査頻度**を確立するには、亀裂進展評価を参考とする事が可能。
- 事象発生時は限定的なデータで判断していたが、2022年EPRIが亀裂進展速度式を発行した。

事象発生時は限定的なデータ

2022年EPRIが発行した進展データ (MRP-458)

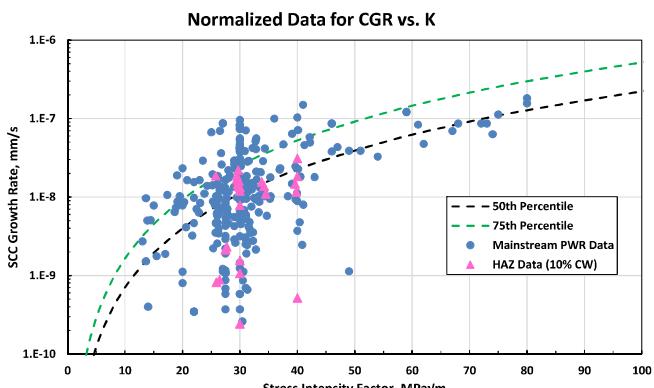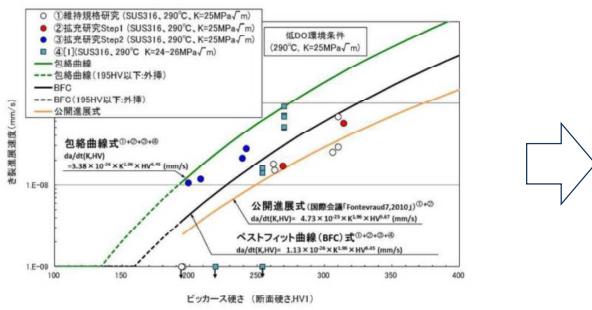

<今後の取り組みおよび2022年度の検討>

- ATENA**は、今後、適用可能な亀裂進展評価手法を検討し、その妥当性を確認していく。
- そのような中で2022年に**EPRI式**が発行され、その検討には国内データも含まれている。
- そこで、**大飯 3 号の条件をEPRI式に入力した場合の亀裂進展に関する試評価**を行った。



Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

EPRI式を用いた進展評価の方法

- EPRI式では、①評価式に②応力、③硬さを導入することで亀裂進展速度を計算可能
- 試評価には以下のパラメータを採用。

①評価式


$$CGR = 3.19 \times 10^{-18} K^{2.5} HV^{6.0} \exp(-85000 / RT)$$

亀裂進展速度

気体定数 $8.314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ 温度 (290°C)


活性化エネルギー (J/mol)

②応力

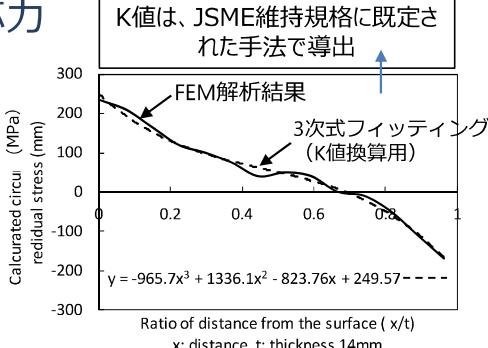

IAF事業の手法により評価した残留応力 + 運転応力を板厚方向の応力として活用
(出典: <https://www2.nra.go.jp/data/000339736.pdf>)

③硬さ

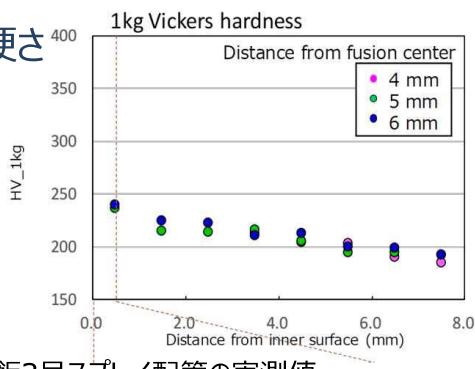

大飯3号スプレイ配管の実測値
・深さ方向の進展は1kg荷重での測定実績
・長さ方向は10g荷重の表面最大 (350HV)

以下の初期亀裂を前提条件として、進展に関し試評価を実施

初期亀裂：

0.5 mm深さ (発生部に認められた大粒径のサイズ)
6.8 mm長さ (実機の深さ/長さ比率)
 (4.4/60の実機アスペクト比)



試評価結果

4.4 mm深さ (実機) まで約9年
60 mm長さ (実機) まで約12年

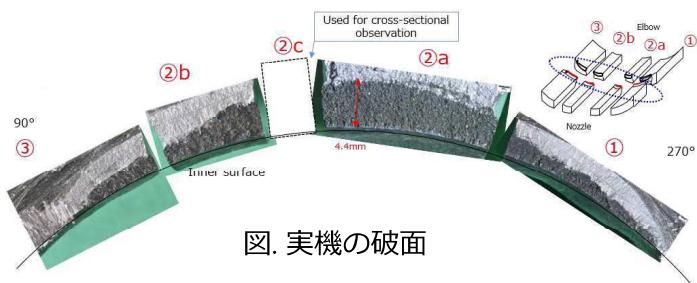
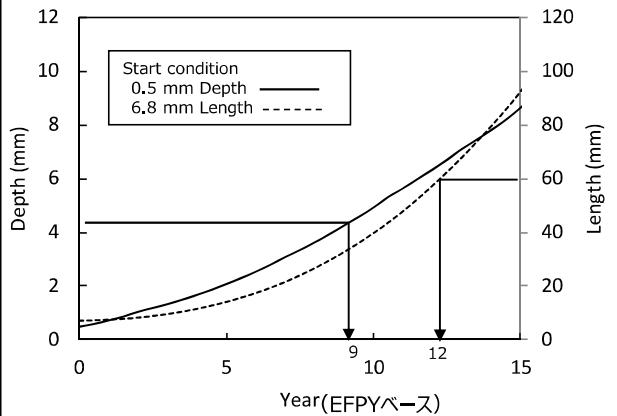


図. 実機の破面

<認識>


- 初期亀裂に至る期間は評価困難。
- EFPY 19.3年に対して、9年で4.4 mm の主亀裂の深さ(実機事象の深さ)に至った。

EPRI式での亀裂進展試評価（検出下限値の亀裂前提）

検出下限値の亀裂が存在する前提での進展について試評価を実施。許容欠陥寸法の限界値に至るまでの亀裂進展を計算した。


初期欠陥条件：

2.8 mm (検出下限値*)
38.2 mm (実機の深さ/長さ比率)
 (4.4/60 の実機アスペクト比)

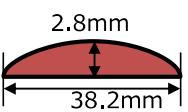

許容欠陥寸法の限界※1に到達する期間

7.3 mm 深さ※2 → 約6年

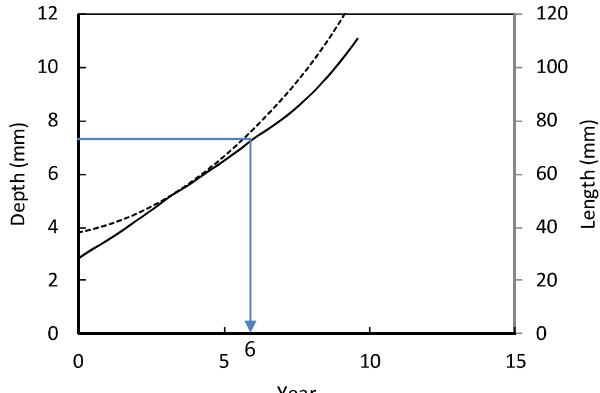

*1 技術基準規則18条 使用中の亀裂等による破壊の防止
 *2 原子力規制庁、「加圧器スプレイライン配管公開会合の状況について（令和2年10月21日）
<https://www.nra.go.jp/data/000332090.pdf>

<認識>

- 実機で主亀裂が顕在化したスプレイ配管の条件（特異な硬化条件）で、仮に検出下限値相当の亀裂が存在しても、許容欠陥寸法に到達するまで**約6年**を要する。

＜検討結果＞

- EPRI式に大飯3号スプレイ配管の条件をあてはめ、**主亀裂の進展に関する試評価**を実施。結果として、実稼働年数19.3年に対して、9年で4.4 mmの主亀裂の深さ(実機事象の深さ)に達すると試算された。

＜外部専門家会議での主要コメント＞

- EPRI式を用いた**亀裂進展評価は工学的に問題ない**と思う。初期亀裂の想定もリーズナブル。
- 国内で**規格化**を行う場合は、**硬さの扱い**などを簡素化した手法が望ましい。硬さデータの拡充や、低K値・高K値領域における**亀裂進展速度の考察**など、引き続き議論が求められる。

目次

1. 振り返り
2. 2022年度検討内容
 - 2.1 最新知見の調査
 - 2.2 実機詳細調査（当該管、比較管）
 - 2.3 SCC進展特性知見の調査
 - 2.4 SCC進展知見に拠る試評価
3. 2023年度検討方針
4. まとめ

2023年度実施計画

2021年度策定の全体計画(初年度計画時)

| 実施項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 0.研究計画の策定 | | | | | |
| 1.最新知見の調査 | | | | | |
| 亀裂発生メカニズム解明 | | | | | |
| 2.実機詳細調査（損傷部位、比較部位） (1)-①局所ひずみ測定 (SEM/EBSD) (1)-②断面マクロ硬さ測定 (2)-①溶接欠陥の調査(SEM/EDS) (2)-②潜在き裂の調査(SEM/EDS) (3)被膜分析、亀裂先端ミクロ組織分析 (TEM) | | 実機損傷/健全部位 | モックアップ | | |
| 3.発生特性に関する調査 | | | | | |
| 4.(1) SCC進展特性知見の調査 | | | | | |
| 4.(2)SCC進展特性データの取得 | | | | | |
| 亀裂有り構造健全性評価の確立 | | | | | |
| 4.(3)SCC進展速度線図案の策定 | | | | | |
| 5.溶接残留応力評価 | | | | | |
| 6.(1)構造健全性評価 | | | | | |
| 6.(2) LBB成立性の検討 | | | | | |
| 7.技術基盤の整備 | | | | | |

2023年度策定の全体計画

| 実施項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 0.研究計画の策定 | | | | | |
| 1.最新知見の調査 | | | | | |
| 亀裂発生メカニズム解明 | | | | | |
| 2.実機詳細調査（損傷部位、比較部位） (1)-①局所ひずみ測定 (SEM/EBSD) (1)-②断面マクロ硬さ測定 (2)-①溶接欠陥の調査(SEM/EDS) (2)-②潜在き裂の調査(SEM/EDS) (3)被膜分析、亀裂先端ミクロ組織分析 (TEM) | | 実機損傷/健全部位 | | | |
| 3.発生特性に関する調査 | | | | | |
| 4.(1) SCC進展特性知見の調査 | | | | | |
| 4.(2)SCC進展特性データの取得 | | | | | |
| 亀裂有り構造健全性評価の確立 | | | | | |
| 4.(3)SCC進展速度線図案の策定 | | | | | |
| 5.溶接残留応力評価 | | | | | |
| 6.(1)構造健全性評価 | | | | | |
| 6.(2) LBB成立性の検討 | | | | | |
| 7.技術基盤の整備 | | | | | |

2023年度実施内容

- 最新知見の調査
 - フランスのPWRプラントで認められた安全注入系配管溶接部のSCCと推測される欠陥などの最新情報を収集し、本検討の計画に反映する必要があるか否かについて調査する **(検討継続)**。
- 実機詳細調査（亀裂発生メカニズム解明） **(検討継続, 2022年度でのMSC調査を追加)**
 - (1)-①局所ひずみ測定 (SEM/EBSD)
 - (1)-②断面マクロ硬さ測定 (硬さの相関取得)
 - (2)-①溶接欠陥の調査(SEM/EDS)
 - (2)-②潜在き裂の調査(SEM/EDS)
 - (3)被膜分析、主亀裂先端ミクロ組織分析 (TEM)

] → 次ページに示す。
- 発生特性に関する調査（亀裂発生メカニズム解明） **(2023年度から実施)**
 - 電力共通研究等、SCC発生特性に関する既往知見を調査する。
- 亀裂有り構造健全性評価の確立 **(検討継続)**
 - (1)SCC進展特性知見の調査
 - SCC進展特性に関し得られている既往知見が、本事象の条件（進展速度・進展経路）を十分に網羅できているかを調査する。

2023年度実機詳細調査の内容

| 実施項目 | | 実施内容 | 対象部位 |
|------|--|--|--|
| (1) | ①局所ひずみ測定 (SEM/EBSD) | ○SEM/EBSD測定結果の再整理 | <ul style="list-style-type: none"> 当該管0°の主亀裂周辺のHAZ部の特異性を明らかにするために、2022年度のSEM/EBSD測定結果に対する計測データの再整理（KAM値評価法の見直し、結晶方位・異方性、粒界性格、シユミット因子（すべりせん断）等）。 2022年度でのMSC発生に対する周辺硬さの追加測定。主亀裂やMSCに対する影響パラメータに対する相関性の確認。 |
| | ②断面マクロ硬さ測定 | ○MSC近傍の硬さ試験 | |
| (2) | ①溶接欠陥の調査 (SEM/EDS) | ○主亀裂破面近傍の二次亀裂およびMSCに関する調査 ○主亀裂およびMSCの酸化被膜の調査 ○配管内表面からのMSCの分布調査 | <ul style="list-style-type: none"> 2022年度での主亀裂、MSC発生に対する進展性の有無を明らかにするために、以下を追加確認。 ✓ 破面近傍、配管内表面からの拡大SEM観察 2022年度SEM/EBSD測定データのMSC周辺の再整理（MSC特化の追加測定を含む） ✓ 酸化被膜調査 ✓ 溶接モックアップ調査(断面SEM観察) ✓ 粒界酸化条件調査(文献調査) |
| | ②潜在亀裂の調査 (SEM/EDS) | ○溶接モックアップ材によるMSCの調査 ○MSC発生条件に関する文献調査 | |
| (3) | 主亀裂の被膜分析、主亀裂およびMSC先端および表面近傍のミクロ組織観察 (TEM) | ○被膜分析、亀裂先端ミクロ組織分析(TEM) | <ul style="list-style-type: none"> 主亀裂の性状把握、曝された環境の推定のために、亀裂先端近傍、配管表面近傍、中間部の被膜を観察し、厚さ、組成、構造を把握。 主亀裂およびMSCに関する知見を拡充するために、亀裂先端および亀裂の起点側（内表面近傍）の観察を行い、亀裂先端近傍の転位の状態（塑性ひずみの分布）を確認。 |

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.



目次

1. 振り返り

2. 2022年度検討内容

2.1 最新知見の調査

2.2 実機詳細調査（当該管、比較管）

2.3 SCC進展特性知見の調査

2.4 SCC進展知見に拠る試評価

3. 2023年度検討方針

4. まとめ

- 外部専門家の意見も交え2021年度に策定した計画に基づき、2022年度から具体的研究に着手し、知見の拡充を進めた。
 - ・最新知見の調査、及び実機詳細調査においては、有益な情報が得られたものの、亀裂発生メカニズムの特定・差別化には至っておらず、引き続き2023年度も検討を継続する。
 - ・SCC進展特性知見の調査については、2022年度に米国EPRI式が発表され、その式に基いて大飯3号機当該部の試評価を実施した結果、実機挙動と矛盾しない結果が得られた。SCC進展速度線図案の策定を念頭におき、引き続き2023年度も検討を継続する。
- 以上の進捗については、従前同様、規制当局と定例面談等で適宜情報共有し、必要に応じ会合にて説明させて頂く。

参考資料

参考1：検査技術向上検討結果について（1章参考資料）

参考2：断面マクロ観察での溶接ビード形状比較例（当該管0°，160°）（2.2章参考資料）

参考3：断面ミクロ観察によりMSCが確認された部位（2.2章参考資料）

参考4：MSCについての考察（2.2章参考資料）

参考5：粒界割れに関する実機水平展開検査状況（2.2章参考資料）

参考6：略語集

参考1 検査技術向上検討結果について（1/3）

溶接金属中への亀裂進展有無等の亀裂性状の把握をUTによって実施する場合を念頭に、外部専門家の御意見も踏まえつつ、現状知見に基づき即時適用が可能な以下の①～③の向上策を検討し、成果をATENAレポートとして取り纏め、2023/4/28に発刊した。*

そのATENAレポートで纏めた向上策については、各事業者の調達に関する社内ルールに取り込む事を安全対策として要求し、今後その安全対策の実施結果を確認することとしている。


①評価体制について

- ・本事象のようにBスコープ表示と実際の亀裂性状には乖離があり得ることを認識すること。
- ・検査員は、Bスコープ表示と実際の亀裂性状に乖離を生む外表面形状等の因子があることを踏まえて把握すること。
※外表面形状に依存して一部の探触子が浮いた場合、合成された超音波の入射位置が数mm単位でずれる可能性があることに留意すること。

②溶接線中心位置把握について

- ・溶接中心位置のずれについては、外表面ポンチからのトレースにより溶接線中心位置を把握するため、現場の作業環境、マーキング、開先部の公差等により誤差が生じることを認識すること。

※例えば、JEAC4207に記載されている推奨値（2.5mm）よりも細かいピッチでデータ垂直探傷のBスコープ画像を取得し、総合的に溶接線中心位置の評価を行うこと。

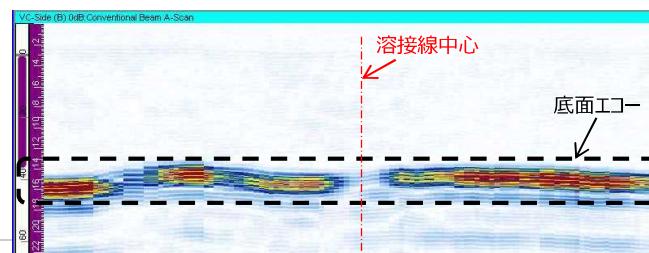


例：垂直探傷のBスコープ画像


参考1 検査技術向上検討結果について（2/3）

③UT手法について

- 探触子設置位置を選定し、その位置に応じた入射角および超音波集束条件（管軸方向、板厚方向）を準備し、Bスコープ画像を取得する（図③(1)参照）。
- 電子的に超音波ビームの入射角を変化させるセクタ走査画像を取得する。（図③(2)参照）。

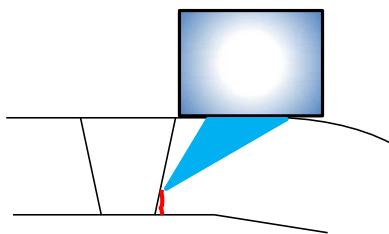

図③(1) 外表面形状の影響を受けない位置からの探傷

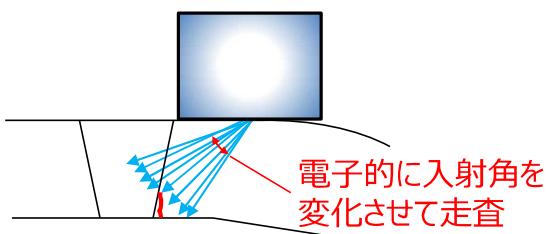


図③(2) セクタ走査による探傷

- 上記のBスコープ画像やセクタ走査画像について、探触子が溶接線に対してどの程度傾いているのかを外表面形状から判定し、その傾きによる走査画像への影響を考慮して亀裂の先端位置を推定する。
※溶接金属部の影響による超音波ビームの屈曲の影響を受けないように、超音波の路程に溶接金属部を含まないように検査することに留意すること。


参考1 検査技術向上検討結果について（3/3）

③UT手法について（前頁からの続き）

- Bスコープ画像及びセクタ走査画像をもとにコーナーエコー、端部エコーの反射源位置を推定する際には、探触子が溶接線に対してどの程度傾いているのかを外表面形状から判定し、その傾きによる走査画像への影響を考慮すること。

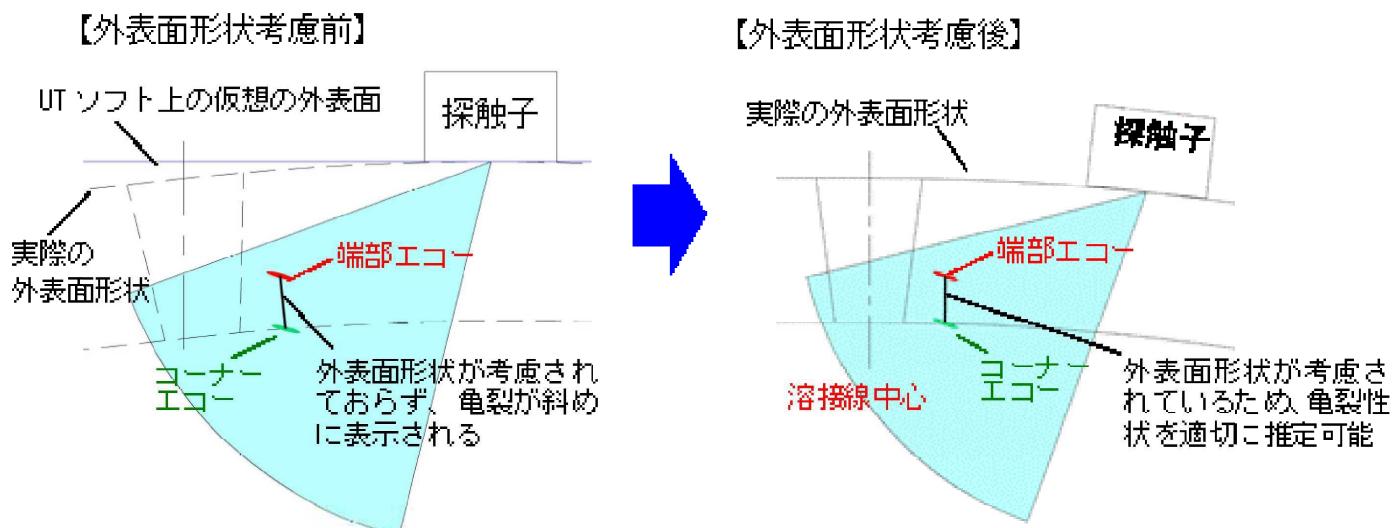

参考2 断面マクロ観察での溶接ビード形状比較例（当該管0°, 160°）

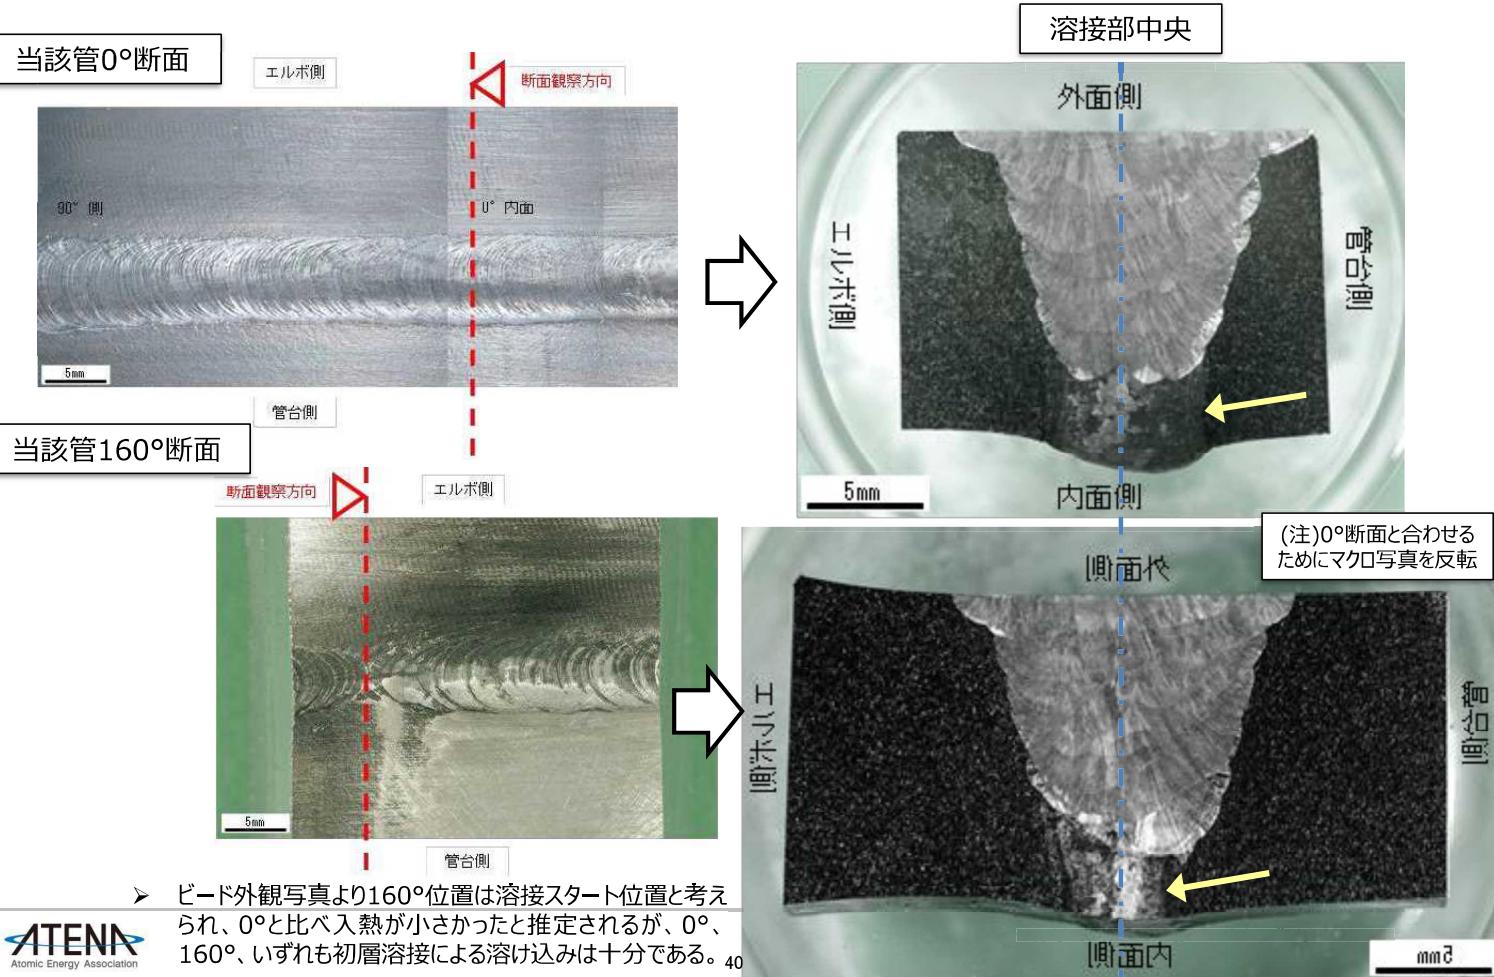


参考3 断面ミクロ観察によりMSCが確認された部位

| 実施項目 | 当該管/断面 | | | | | 比較管/断面 | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 0° (クレータ部) | 320° (クレータ部) | 90° | 160° | 270° | 0° (クレータ部) | 90° | 180° (クレータ部) | 225° |
| 断面 ミクロ 観察 結果 | エルボ側 | ○ 約50μm MSC | ✗ 無し | ○ 約35μm MSC | ✗ 無し | ○ 約100μm 約10μm 約30μm MSC | ○ 約15μm MSC | ✗ 無し | ○ 約50μm MSC |
| | 管台側 または 直管側 | ○ 約110μm 約100μm 約40μm MSC | ○ 約 110μm MSC | ✗ 無し | ✗ 無し | ○ 約25μm MSC | ✗ 無し | ✗ 無し | ○ 約280μm MSC |
| | 備考 | ○ : MSC有り ✗ : MSC無し | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考4 MSCについての考察(1/6)


-MSCがSCCの起点となった可能性について-

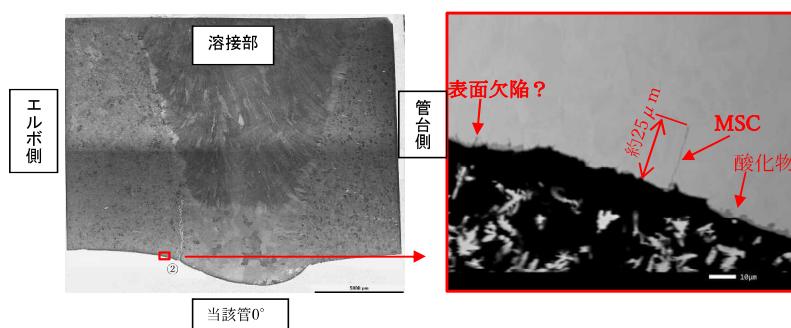

Microstructurally Small Crack(MSC)
：ここで、「非破壊検査では検出されない、1結晶粒程度の微細な裂け目」と定義

- ・溶金とHAZの境界近傍に形成。
- ・微細な表面欠陥を切っ掛けとして形成？
- ・MSCから粒界割れ亀裂への移行には特異な硬さが重要な役割を果たしたと推察。

当該管0°断面マクロ観察結果

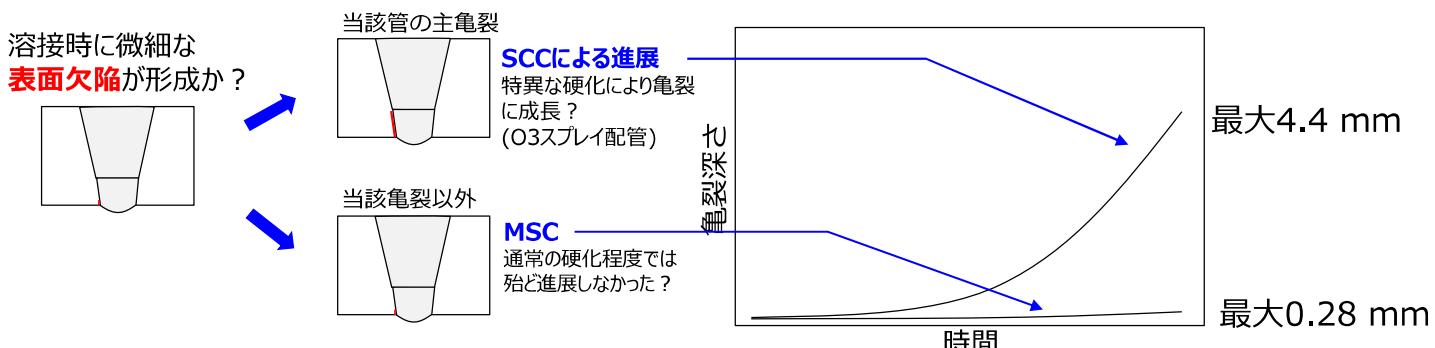


➤ 特異な硬化が生じた領域ではMSCに留まらず、SCCとして進展した可能性が考えられる。


参考4 MSCについての考察 (2/6)

-酸化の状況について-

主亀裂先端の断面

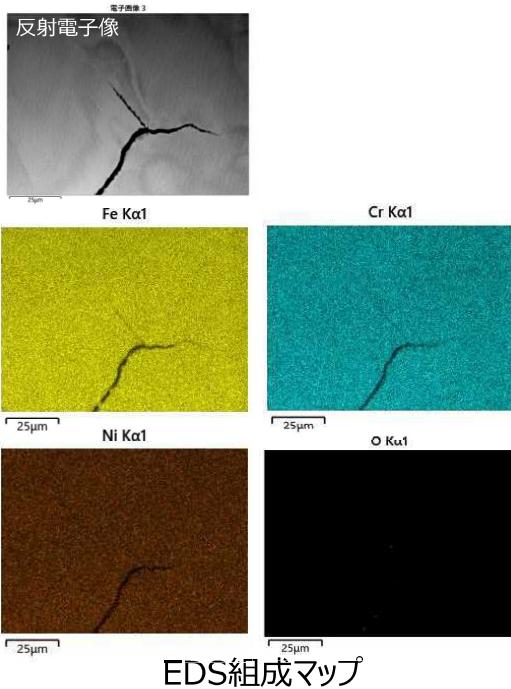

MSC断面

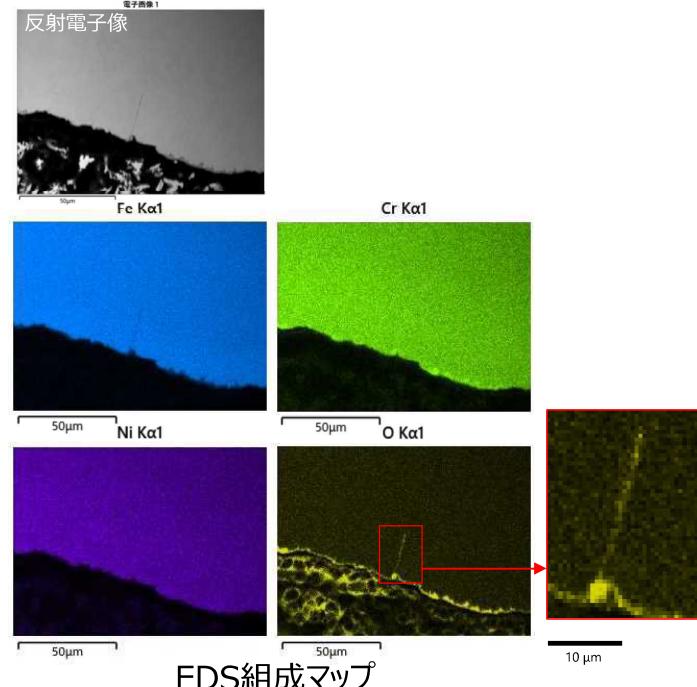

- 主亀裂の先端では酸素が検出されていない。
➤ 進展性を示唆

- MSCには先端まで酸素が検出されている。
➤ 長時間の停留を示唆

ATENA
Atomic Energy Association

Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

参考4 MSCについての考察(3/6)

-亀裂進展性について-

<観察結果>


- MSC内には酸化物が形成。(進展性の亀裂先端は酸化物が少ない。)
- 主亀裂以外は、1粒界程度の深さ。

<推論>

- 当該管以外に形成されたMSCに進展性は無く、停留しているとの認識(酸化挙動より推定)。

<停留の理由として考えられる事象>

- 特異な硬化が生じていない領域では進展性が低い可能性(EPRI式より、硬さの寄与が大きいと推定)。
- 多数の粒界のうち、最も結合力が弱い粒界にMSCが形成の可能性。
その先にある粒界は最弱部ではないために、応力が結合力を上回らなかったと推定。

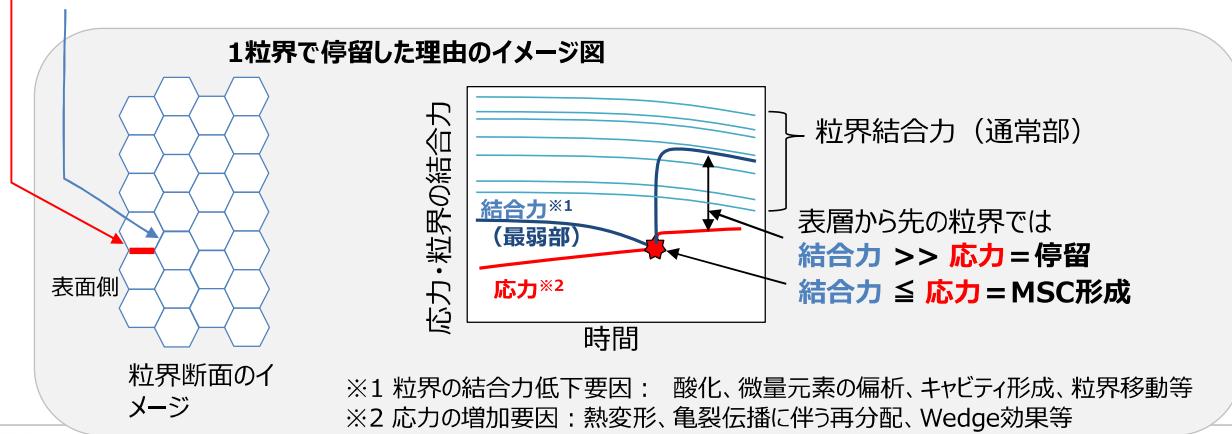

ATENA
Atomic Energy Association


Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

参考4 MSCについての考察(4/6)


-粒界結合力のばらつきについて-

A. Stratulatらによる600合金の粒界結合力の評価に関する研究成果


PWR模擬環境で4500hの予備酸化後に微小梁試験片を用い粒界強度を測定。

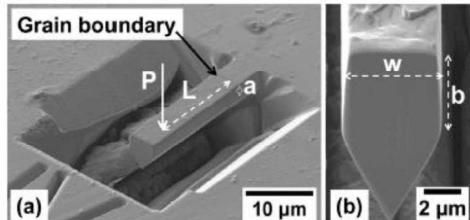

微小梁試験片の形状

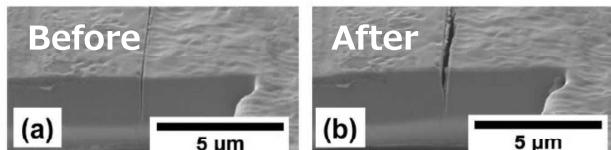

粒界結合力の評価時の亀裂発生状況

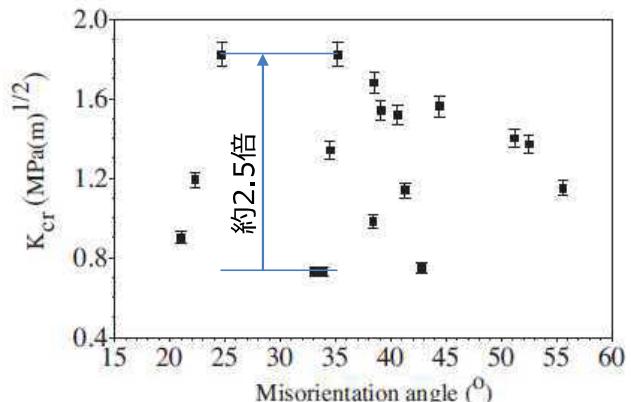

- 23個の粒界を評価し、最大と最小で約2.5倍の粒界結合力の差が認められている。


➤ 粒界結合力(粒界破壊に要する力)は、結晶粒界ごとに大きく異なる。

参考4 MSCについての考察(5/6)


-結晶粒界の局所応力のばらつきについて-

M.Kamayaらによる粒界近傍の応力に関する研究成果

- 100個の結晶粒で構成された多結晶体モデルを用いて、有限要素法(FEM)により応力を計算

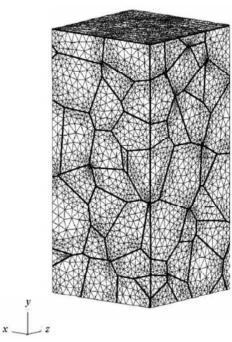

FEM解析での多結晶体モデル

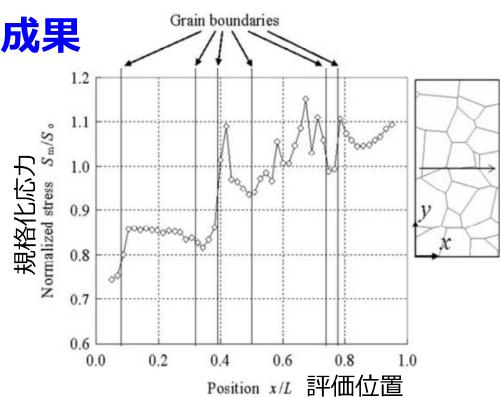


(b) Along the x-axis; y=L, z=L/50
局所応力の評価結果

- 応力は結晶粒界毎に大きく変化することが示されている。
- SCC発生部は表層と内部での結晶粒径のミスマッチ有
→更なるひずみ(応力)集中の可能性

観察されたMSCが1結晶粒界程度で停止していた理由(仮説)

- 結晶粒界部の局所応力と結合力の双方にばらつきがある。
- 亀裂が進展するには、局所応力 > 結合力の条件が連続する必要がある。複数のMSCが確認されているものの、稀な現象となっていた当該管エルボ側のみでSCCとして亀裂進展した可能性有。

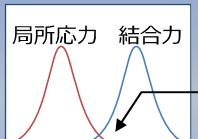


参考4 MSCについての考察(6/6)

-まとめ-

- 想定されるメカニズム的な観点から、実機詳細調査により認められたMSCと、進展した主亀裂の粒界割れについて考察した。
- 硬化部以外では1結晶粒界程度の深さで停留しており、特異な硬さの領域以外では、粒界結合力と応力の大小関係から、それ以上の進展が生じなかつた可能性があると推定。
- SCCの起点として役割を果たす可能性や、進展する／しないの差別化、唯一進展性のある亀裂となった要因分析などのためにも、今後はMSCを含む亀裂発生過程（メカニズム）にも着目した検討を進める必要がある。

参考5 粒界割れに関する実機水平展開検査状況 (1/2)

- 大飯3号の事象以後、PWR各プラントで大飯3号当該箇所と類似性があると考えられる溶接部を抽出し、至近3定検*に亘り超音波探傷試験を実施中。

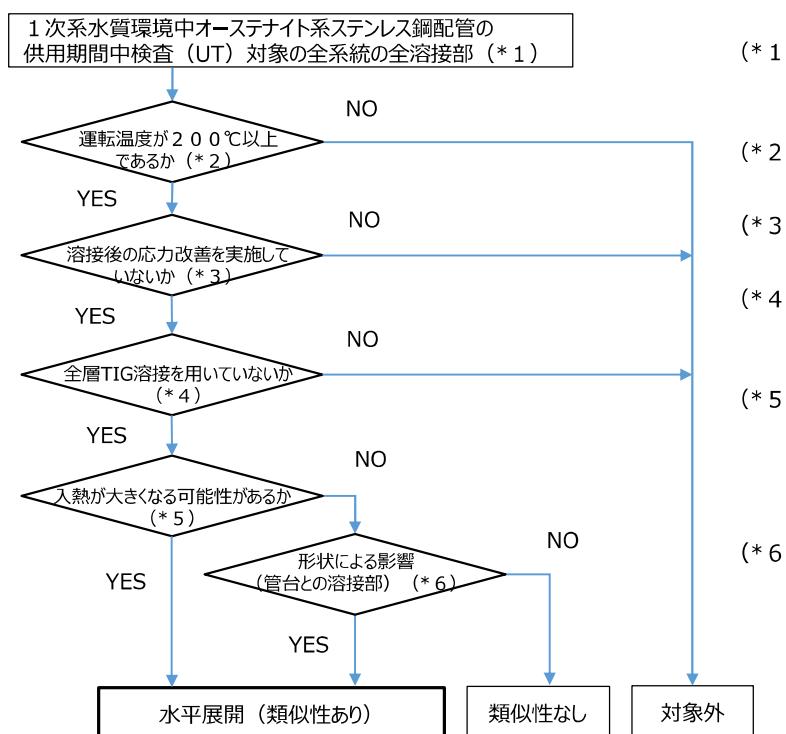

- (* 1) PWR環境中のSCCの進展が認められていないステンレス鉄鋼、初層溶接部が接液しないセットイン管台、及び初層溶接部が除去されているセットオン管台は含まれていない。
- (* 2) PWR環境中のSCCの進展への温度の影響を考慮し、運転温度200℃以上の溶接部は抽出対象とする。
- (* 3) 残留応力の影響を考慮し、溶接後の応力改善（バフ研磨やピーニング）を実施していない溶接部は抽出対象とする。
- (* 4) 全層TIG溶接は硬化が小さいことを確認していること及び、初層入熱量が小さくできることで、応力についても小さくできることから、全層TIG溶接を用いていない溶接部は抽出対象とする。
- (* 5) 経験年数が少ない溶接士が施工した場合、丁寧かつ慎重に作業することにより入熱が大きくなる可能性があることから、実務経験が3年未満の溶接士が施工した溶接部（入熱の安定する工場溶接を除く）は抽出対象とする。または、補修溶接を実施した場合は、追加で溶接をするため、入熱が大きくなる可能性があることから、補修溶接を実施した溶接部を抽出対象とする。
- (* 6) 管台は他の形状と比較して溶接による硬化が生じやすく、モックアップにおいても管台を含む形状で300HVを超える硬さを確認したことから、形状の影響の大きい「管台 - エルボ」及び「管台 - 直管」の溶接部を抽出対象とする。

* : 初回検査では念の為、水平展開箇所に加え「類似性なし」とした箇所も含め検査し、大飯3号の事象と同様な事象が生じていないことを確認する。

その上で、水平展開箇所について、各プラント3定検連続で検査を行う。

参考5 粒界割れに関する実機水平展開検査状況（2/2）

➤ 2023年7月末時点で延べ800箇所以上に対し検査を実施し、有意な指示は検出されていない。

| プラント | 初回検査箇所*1,2 | | 継続検査1回目*1 | 継続検査2回目*1 | 継続検査3回目*1 |
|------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| | 「類似性なし」の箇所 | 水平展開箇所 | | | |
| 美浜3 | 0 / 77 | 0 / 21 | 0 / 21 | - / 21 | - / 21 |
| 高浜1 | 0 / 70 | 0 / 24 | - / 24 | - / 24 | - / 24 |
| 高浜2 | 0 / 115 | 0 / 17 | - / 17 | - / 17 | - / 17 |
| 高浜3 | 0 / 40 | 0 / 14 | 0 / 14 | - / 14 | - / 14 |
| 高浜4 | 0 / 26 | 0 / 18 | 0 / 18 | - / 18 | - / 18 |
| 大飯3 | 0 / 23 | 0 / 13 | 0 / 13 | - / 13 | - / 13 |
| 大飯4 | 0 / 34 | 0 / 9 | 0 / 7*3 | - / 7*3 | - / 7*3 |
| 伊方3 | 0 / 23 | 0 / 9 | 0 / 9 | - / 9 | - / 9 |
| 玄海3 | 0 / 25 | 0 / 6 | - / 6 | - / 6 | - / 6 |
| 玄海4 | 0 / 22 | 0 / 11 | 0 / 11 | 0 / 11 | - / 11 |
| 川内1 | 0 / 27 | 0 / 15 | 0 / 15 | - / 15 | - / 15 |
| 川内2 | 0 / 20 | 0 / 14 | 0 / 14 | - / 14 | - / 14 |
| 泊1 | - / 23 | - / 8 | - / 8 | - / 8 | - / 8 |
| 泊2 | - / 8 | - / 9 | - / 9 | - / 9 | - / 9 |
| 泊3 | 対象無し | 対象無し | 対象無し | 対象無し | 対象無し |
| 敦賀2 | - / 23 | - / 18 | - / 18 | - / 18 | - / 18 |

* 1 : 各欄の数値は左側：検査結果の有意な指示の数(-は今後実施)、右側：検査箇所数を表す

* 2 : 初回検査では念の為、前頁のフローの水平展開箇所に加え、「類似性なし」とした箇所も含め検査している

* 3 : 配管取替により水平展開対象外となったため、初回検査箇所と継続検査箇所に差異がある

参考6 略語集

| 略語 | 和名 | 名称 |
|-------|-----------------|--|
| ASME | 米国機械学会 | American Society of Mechanical Engineers |
| CGR | 亀裂進展速度 | Crack Growth Rate |
| CW | 冷間加工 | Cold Work |
| EBSD | 電子線後方散乱回折 | Electron Back Scattered Diffraction |
| EDS | エネルギー分散型X線分光法 | Energy dispersive X-ray spectroscopy |
| EPRI | 米国の電力研究所 | Electric Power Research Institute |
| FEM | 有限要素法 | Finite Element Method |
| HAZ | 熱影響部 | Heat-Affected Zone |
| IG/TG | 粒界／粒内 | Intergranular／Transgranular |
| INES | 国際原子力・放射線事象評価尺度 | International Nuclear Event Scale |
| IPF | 逆極点図方位 | Inverse Pole Figure |
| ISI | 供用期間中検査 | In Service Inspection |
| KAM | カーネル平均方位差 | Kernel Average Misorientation |
| LBB | 破断前漏洩 | Leak-Before-Break |
| NRC | 米国原子力規制委員会 | Nuclear Regulatory Commission |
| SCC | 応力腐食割れ | Stress Corrosion Cracking |
| SEM | 走査型電子顕微鏡 | Scanning Electron Microscope |
| TEM | 透過型電子顕微鏡 | Transmission Electron Microscopy |
| TIG | タンゲステン不活性ガス | Tungsten Inert Gas |

第 23 回新規制要件に関する事業者意見の聴取に係る会合における主な質疑応答

PWR1 次系ステンレス鋼配管粒界割れの知見拡充に関する
2022 年度の検討状況について（発生メカニズムの解明と亀裂有り健全性評価）

1. 最新知見の調査

- **NRA :** フランス電力 (EDF: Électricité de France) では、検査に新しい超音波の手法 (TFM/FMC¹) を使っているとのことだが、今後、日本の検査にも適用を検討する予定か。（河野技術参与）
- **ATENA :** TFM/FMCは、アレイ探触子を用いた信号処理技術で、注目されている。国内では、通常のフェーズドアレイ超音波探傷法をどのように適用していくかを検討しているところで、その先のことと認識している。TFM/FMCは小さな素子を複数使用するので、超音波が溶接部の表面形状による曲がりの影響をかなり受けける手法と認識しており、どのように適用するかが課題と考えている。（井原課長）

2. 実機詳細調査（当該管、比較管）

2. 1 MSC²に関するもの

- **NRA :** MSCについて、数十 μm から数百 μm のものがあり、進展していないという説明があった。これは、今まで知られていなかったのか、それとも、今回特有のものとして見つかったのか。MSC が、当該管と比較管以外にも、普遍的に見られるものなのか、特殊な環境だと発生するものなのか関心がある。今後調査する可能性はあるのか。（佐々木調整官）
- **ATENA :** 実機でここまで細かく見られていない可能性がある。ラボで割れ発生を加速した試験等が実施されており、既に米国電力研究所 (EPRI: Electric Power research Institute、以下「EPRI」という。) 等では報告されている事象と認識している。実機では、こういったところに着目されていない部分があったので、今回、新たな知見として報告している。溶接欠陥等がこういったところに発生する可能性もあるかもしれない詳細を今年度検討する。（藤本主席）
- **NRA :** MSCがいつ頃発生するのか関心がある。図（資料23-1の71ページ右下）では、表層欠陥が「最大0.28 μm 」まで徐々に進展したように示されている。MSC の全てが 1 粒界程度で止まっていることや溶接の境界のごく近傍で発生していることを考えると、初層からの溶接による残留ひずみが繰り返し加わったとすれば、溶接の段階で 1 粒界程度のMSCが発生した可能性も否定できないのではないか。（小嶋統括技術研究調査官）

¹ Total Focusing Method/ Full Matrix Capture : 開口合成技術を用いた超音波法

² Microstructurally Small Crack : 1 結晶程度の微細な裂け目

- ATENA : MSCについては、完全に止まったわけではないと思っている。粒界に酸素が入りやすくなり周りの残留応力等によって酸化している部分から割れしていくという状況ではないかと思う。今年度（2023年度）、酸化皮膜の特性や割れ進展に基づく粒界の特性等を調査する計画である。（藤本主席）
- JAEA : MSCと主亀裂との比較（資料23-1の40ページ以降）がされているが、MSCの数はどの程度か。（知見グループリーダー）
- ATENA : 当該管だと 0° だと $50\mu\text{m}$ 、その反対側の管台側のほうに対しては $110\mu\text{m}$ 、 $100\mu\text{m}$ 、 $40\mu\text{m}$ といった数である（資料32-1の70ページ）。それぞれ1本ずつを示している。（藤本主席）
- JAEA : 主亀裂がMSCから進んだかについても、今後のMSCの分析等で検討されると考えてよいか。（知見グループリーダー）
- ATENA : そのとおりである。（藤本主席）

2. 溶接部の破面観察に関するもの

- JAEA : 破面観察の結果（資料23-1の39ページ）に「溶接欠陥や、溶接欠陥に起因するような影響ある元素は認められなかった」とあるが、71ページには、仮説として「溶接時に微細な表面欠陥が形成か」とある。39ページ溶接欠陥が認められなかつたが、71ページで推定されたという趣旨か。（端副主任研究員）
- ATENA : 39ページは、主亀裂の破面に対して、溶接の欠陥に結びつくような元素や、割れ形態が認められないということを結論づけた。MSCは、何に起因するのか明確でないので、初期欠陥から発生したのか、供用中に酸化が進んでいった上で割れに結びついたのかはまだ検討中である。（藤本主席）
- JAEA : MSCについても、主亀裂に対して実施したような破面観察と元素分析を実施する予定か。（端副主任研究員）
- ATENA : そのとおりである。（藤本主席）
- NRA : 断面マクロ写真（資料23-1の69ページ）の「当該管 160° 断面」の右の写真は、一番幅が狭い部分の残層の溶接金属の形が非対称になっており、内面側に深く溶接されているような形である。1度溶接した後に開先加工をし直したのではないか。その場合、進展評価の応力の線図（資料23-1の55ページ）は、2回溶接することは考慮されていないと思う。このような場合について、どう考えているのか。（藤澤技術参与）
- ATENA : 1次冷却材管から 60° の角度で配管が伸びており、 0° の角度は下向き溶接なので姿勢としてはやりやすいが、潜って片側から溶接しているので左右非対称になりうる。溶接のエッティングを見る限りは、明確な補修溶接ではないと考える。補修溶接の残留応力への影響については、2023年度に評価予定である。（佐藤主席）
- NRA : 断面マクロ写真（資料23-1の69ページ）の左側の裏波の写真について、

「当該管の160° 断面」の裏波の間隔に対して、「当該管0° 断面」の裏波の間隔はかなり狭い。「当該管0° 断面」は丁寧な溶接をしたことなので裏波の間隔が狭いのだと思う。「当該管の160° 断面」の近傍は、一般的なスピードで溶接した可能性もあるのではないか。裏波の間隔の観点からも考察してほしい。
(小嶋統括技術研究調査官)

3. SCC 進展特性知見の調査

- NRA : SCC進展速度に関するグラフ（資料23-1の49ページ）があるが、プロットが点線の傾向に乗っているように見えない。EPRIのSCC速度式（以下「EPRI式」という。）はK（応力拡大係数）のべき乗とHv（硬さ）のべき乗になっているが、そういうものなのか。（佐々木調整官）
- ATENA : BWRでも、Hvの項はないが、Kのべき乗に整理されており、専門家の間でも認識されている。指標については、専門家の議論の中で設定したもので、コンセンサスが得られており特に異論は出ていないと認識している。EPRI報告書³の分析を進めており、また、日本機械学会でも規格化に向けて議論を開始したところなので、議論をしながら国内の式を策定していきたい。（大厩リーダー）
- NRA : EPRI式に、活性化エネルギーの値として85,000とあるが、実際にステンレス鋼のSCCが進展した先端の部分の環境での活性化エネルギーということか。（小嶋統括技術研究調査官）
- ATENA : そのように理解している。（大厩リーダー）
- NRA : フロー図（資料23-1の47ページ）には、溶接熱影響部（HAZ: Heat-Affected Zone、以下「HAZ」という。）のデータ33点を除いたとある。それを踏まえてEPRI式をみると、HAZのデータは使わないのでEPRI式が設定されているということになるが、Hvや活性化エネルギーの値（85,000）は、HAZのデータに対しても有効と考えてよいのか。（小嶋統括技術研究調査官）
- ATENA : HAZのデータは、採取位置に関する詳細な情報が必ずしも文献で明らかになっているわけではない等解析する上では不確実性が大きいため除外したと認識している。49ページの図は、あくまでも全体のばらつきの中でHAZのデータがどこに位置し、EPRI式に対してどういう関係になっているかというのを確認したものである。（大厩リーダー）
- NRA : EPRI報告書には、HAZのデータは、溶接の条件等が分からぬので削除したと記載されていたと思う。円グラフ（資料23-1の48ページ）によれば、INSS⁴のデータが17点あるので、溶接条件等の情報が得られるのではないか。大飯発電所3号機で発生した加圧器スプレイラインのSCC（以下「大飯3号の事象」という。）では溶接の入熱量が大きかったということなので、比較・考察もできる

³ MRP_458 Materials Reliability Program_ Stress Corrosion Crack Growth Rates in Stainless Steels in PWR Environments, 2022 Technical Report, EPRI

⁴ 株式会社日本原子力安全システム研究所

のではないか。（小嶋統括技術研究調査官）

- ATENA : 日本のデータについては、適宜、情報を確認したい。（大厩リーダー）
- JAEA : EPRI式のデータベースとHAZのデータとの比較（資料23-1の51ページ）があり、HAZは75%包絡線よりも下側にのみがプロットされているとあるが、ここでプロットされているHAZのデータは換算をしてないと考えてよいか。（知見グループリーダー）
- ATENA : 10%CW（冷間加工）相当と判断してプロットしている。（大厩リーダー）
- JAEA : 実際のHAZの硬さで確認しなくて問題ないのか疑問。元データに遡れるのであれば、実際の硬さの情報も含めて検討してほしい。（知見グループリーダー）
- ATENA : 検討する。（大厩リーダー）
- NRA : SCC進展速度式の検討はATENAでされているが、日本機械学会でも規格化が検討されていると説明があった。ATENAの検討結果を規格化するのが日本機械学会、という関係か。（古金谷対策監）
- ATENA : EPRI式については、プラントメーカー・電力会社が日本機械学会の委員として参加し、提案・審議する形になっており、ATENAが直接的には出てこないが、参加している委員はATENAでの議論結果を踏まえており、間接的に本日の議論の結果も反映していくことになる。（大厩リーダー）

4. SCC 進展知見による試評価

- NRA : 評価（資料23-1の56ページ）だが、0.5mmの傷があったとして、9年で4.4mmになると記載されている。これは、0.5mmになるまで10年間要し、その後進展したとするこの式が合うという説明と理解してよいか。（河野技術参与）
- ATENA : 計算上はそのとおりであるが、発生までに何年あったかという点については、確信があるわけではない。あくまでも今回は実際の発生した運転年数とこの進展の年数を比べたときに、それほど矛盾のない結果が得られたということ。（大厩リーダー）
- NRA : 評価には、EPRI式の75%包絡線を使っているので、保守的な評価ができるのか確認したかった。BWRのSCC亀裂進展式は、上限包絡（約100%包絡）だと理解しているので、75%の意味をしっかり説明してほしい。（河野技術参与）
- ATENA : EPRI報告書が75%包絡線を推奨しているので、それを適用して評価を行った。何%がよいのかについては、日本機械学会での検討の中で専門家の意見を聞きながら考えていきたい。（大厩リーダー）
- NRA : 「実機事象の再現検討」（資料23-1の56ページ以降）とあるが、あくまでEPRI式が発表されたので、大飯3号の事象で試してみたにすぎないという理解でよいか。（森田上席検査官）
- ATENA : そのとおりである。（大厩リーダー）

- NRA : 応力解析の図（資料23-1の55ページ）は、IAF事業の方法で残留応力の算出を検討し、大飯3号の事象の溶接条件に照らして、算出したという理解でよい。 (小嶋統括技術研究調査官)
- ATENA : その通りである。(佐藤主席)
- NRA : 溶接残留応力の入力データは、大飯3号機の事象の裏波が8mm程度になる溶接条件か、それとも、建設時の溶接検査での条件か。(小嶋統括技術研究調査官)
- ATENA : 標準的な溶接条件（建設時の溶接検査での条件）である。大飯3号の事象での溶接時の入熱の影響で残留応力が変わってくるかについては、今後評価する予定である。硬さに対しては溶接の入熱が非常に影響しているということは説明しているとおりだが、溶接残留応力に対しても同じ傾向があるかは十分な検証が必要と考えている。(佐藤主席)
- NRA : EPRI式の計算（資料23-1の55ページ）に大飯3号の事象の硬さの値350HVを用いているが、この値は再現できないほど異常な硬さだったと認識している。一方、EPRI式の説明（資料23-1の47ページ）では、硬さが不明なときは母材の冷間加工率等から換算した硬さの値を用いるとされており、そのような式（以下「換算式」という。）を、熱影響で異常な硬さになったものに適用して良いのかは疑問がある。今後、具体的に説明してほしい。(森田上席検査官)
- ATENA : 換算式そのものの問題というより、その式を使って実機評価を行う上でどういう硬さを用いるのが適切かというところかと思う。産業界で電共研など実施しているので、検討したい。(大厩リーダー)

5. まとめ

- NRA : 実機詳細調査については、ATENAが主体的に実施しており、説明もわかりやすかった。SCC進展速度式については、EPRI式をATENAの中でどう取り扱うのかはこれから検討すると思う。今後、ATENAの中で検討され、判断されたことが分かるような説明を期待したい。本日の意見聴取会の概要是、今後の技術情報検討会に報告する予定である。(佐々木調整官)