

タイトル	日常劣化管理事象等について
概要	<p>高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象のうち、日常劣化管理事象（△）の一覧を示す。</p> <p>また、耐震安全性評価の対象外とした事象（—）を事象毎に分類し、今後も発生の可能性がない、または小さいとした理由を示す。</p>
説明	<p>日常劣化管理事象（△）の一覧を表1-1に示す。</p> <p>なお、日常劣化管理事象（△）のうち、現在発生しておらず、今後も発生の可能性がないものまたは小さいものを（△①）、現在発生しているか、または将来にわたって起こることが否定できないものを（△②）として整理した。</p> <p>また、耐震安全性評価の対象外とした事象（—）を事象毎に分類し、今後も発生の可能性がない、または小さいとした理由を表1-2に示す。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(1/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
1	ポンプ	ターボポンプ	△①	摩耗	主軸の摩耗	共通	<p>ころがり軸受を使用しているポンプについては、軸受と主軸の接触面で摩耗が想定される。</p> <p>軸受の定期取替時の軸受引き抜き時に主軸表面にわずかな線形模様が生じることもあり、主軸表面をサンドペーパーで仕上げる方策も考えられる。この場合は、主軸表面がわずかに摩耗し、主軸と軸受間で微小隙間が生じ運転中にフレッティングにより摩耗する可能性がある。</p> <p>しかしながら、分解点検時の寸法管理によりフレッティングが発生しないようにしており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認や寸法計測により、機器の健全性を確認している。</p>
2			△①	摩耗			<p>すべり軸受を使用しているポンプについては、軸受と主軸の接触面で滑動摩耗が想定される。</p> <p>しかしながら、設計段階において、主軸と軸受間に潤滑剤を供給し、膜を形成させて液体潤滑状態となるように考慮しており、この設計上の考慮は経年に変化するものではない。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認や寸法計測により、機器の健全性を確認している。</p>
3	ポンプ	ターボポンプ	△(2)	腐食（孔食・隙間腐食）	主軸、吐出管等接液部の腐食（孔食及び隙間腐食）	海水ポンプ	<p>主軸、吐出管等は、ステンレス鋼又はステンレス鋼鋳鋼であり、海水接液部においては孔食及び隙間腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、分解点検時の目視確認により各部の腐食の有無又は塗装の劣化の有無を確認し、腐食が発生している部位は、手入れや充てん材等による補修を行い、腐食が著しく発生している部位については取替えを実施している。また、塗装のはく離が認められた場合には必要に応じて補修を行うことにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
4	ポンプ	ターボポンプ	△①	フレッティング疲労割れ	主軸のフレッティング疲労割れ	充てんポンプ、余熱除去ポンプ、電動補助給水ポンプ	<p>ポンプ運転時の主軸に外部荷重に起因する繰返し曲げ応力が作用したとき、その応力の働いている方向や大きさによっては、主軸等に疲労割れが生じる可能性があり、焼きばれにより羽根車が固定されている主軸においてフレッティング疲労割れが想定される。</p> <p>1986年10月、玄海1号炉の余熱除去ポンプの主軸と羽根車の焼きばね部において、フレッティング疲労による主軸の疲労割れが発生している。</p> <p>しかしながら、「金属材料疲れ強さの設計資料」(社)日本機械学会)」から最も厳しい下限線を10⁻⁷回まで外し設定した疲労限と曲げ応力振幅との比較により評価した結果、曲げ応力振幅は疲労限を下回っており、フレッティング疲労割れが問題となる可能性はないとい判断している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、巡視点検時の振動確認（通常運転時の振動状態と差異のないことの触診や目視による確認）及び定期的な振動確認（変位、速度、加速度の測定等）並びに分解点検時の超音波探傷検査により、機器の健全性を確認している。</p>
5	ポンプ	ターボポンプ	△①	高サイクル疲労割れ	主軸の高サイクル疲労割れ	共通	<p>ポンプ運転時には主軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下において繰返し応力を受けると段付部等の応力集中部において、高サイクル疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、ポンプ設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年に変化するものではない。</p> <p>川内1号炉及び玄海3号炉を始めとする国内PWRプラントで発生したターボポンプ主軸折損に係る事例は、製作施工段階での主軸の段付き溝部コーナーの曲率半径不足と主軸の振動を拡大させる原因が重複したものであり、玄海3号炉の充てんポンプについては、応力集中を緩和した主軸への取替え及び運用の改善を図るとともに、充てんポンプ以外のポンプについては、同様の事例が発生しないことを確認している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、巡視点検時の振動確認（通常運転時の振動状態と差異のないことの触診や目視による確認）、定期的な振動確認（変位、速度、加速度の測定等）並びに分解点検時の応力集中部に対する目視確認や浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。</p>
6	ポンプ	ターボポンプ	△①	腐食（キャビテーション）	羽根車の腐食（キャビテーション）	共通	<p>ポンプの内部では流速と圧力が場所により大きく変化するが、ある点の圧力がその液温における飽和蒸気圧まで低下すると、その部分の液体が沸騰し、蒸気泡の発生と崩壊が起こることが想定される。</p> <p>しかしながら、ポンプ及び機器配置の設計時にはキャビテーションを考慮しており、この設計上の考慮は経年に変化するものではない。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
7	ポンプ	ターボポンプ	△(2)	腐食（全面腐食）	軸受箱の腐食（全面腐食）	充てんポンプ、余熱除去ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプ、電動補助給水ポンプ	<p>軸受箱は鍛鉄であり、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。</p> <p>また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
8			△①	腐食（全面腐食）			<p>一方、内面については内部流体が油で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
9	ポンプ	ターボポンプ	△(2)	腐食（全面腐食）	潤滑油ユニットの腐食（全面腐食）	充てんポンプ	<p>潤滑油ユニットは炭素鋼又は鍛鉄を使用しており、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。</p> <p>また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
10			△①	腐食（全面腐食）			<p>一方、内面については内部流体が油又はヒドラジン水（防錆剤注入水）で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
11	ポンプ	ターボポンプ	△②	摩耗	増速機歯車の摩耗	充てんポンプ	<p>増速機の歯車は潤滑油により摩耗を防止しているが、直徑の異なる歯車を組み合せ使用しており、歯車の歯面は接触により動力が伝達されるため、面圧条件により摩耗が想定される。</p> <p>しかしながら、分解点検時の目視確認及び寸法計測により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(2/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
12	ポンプ	ターボポンプ	△②	腐食（全面腐食）	増速機ケーシングの腐食（全面腐食）	充てんポンプ	<p>増速機ケーシングは鉄鉄であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて修補することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
13			△①	腐食（全面腐食）			<p>一方、内面については歯車及び軸受を潤滑するため、潤滑油がケーシング内面にはねかけられる油霧潤滑下で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
14	ポンプ	ターボポンプ	△①	応力腐食割れ	ステンレス鋼使用部位の応力腐食割れ	余熱除去ポンプ	<p>余熱除去ポンプのケーシング等はステンレス鋼製鋼又はステンレス鋼であり、応力腐食割れが想定される。 しかしながら、余熱除去ポンプは定期検査時に飽和溶存酸素濃度（最大約8ppm）の液体が流入する際は液体温度が低い（最高80°C程度）ため、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。また、定期検査後のプランタ起動時には1次冷却材中の溶存酸素濃度低減のための運転操作を実施し、高温（100°C以上）で使用する場合は溶存酸素濃度が0.1 ppm以下に低減された液体となっているため、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
15	ポンプ	ターボポンプ	△②	腐食（全面腐食）	ケーシング等の腐食（全面腐食）	原子炉捕獲冷却水ポンプ、タービン動主給水ポンプ用給水泵スタポンプ	<p>ケーシング等は炭素鋼又は炭素鋼鉄鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて修補することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
16			△①	腐食（全面腐食）			<p>一方、内面については内部液体がヒドラジン水（防錆剤注入水）又はpH等を管理した脱氣水（給水）で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
17	ポンプ	ターボポンプ	△①	腐食（全面腐食）	ケーシングボルトの腐食（全面腐食）	充てんポンプ、余熱除去ポンプ、原子炉捕獲冷却水ポンプ、電動補助給水ポンプ、タービン動主給水ポンプ用給水泵スタポンプ	<p>ケーシングボルトは低合金鋼であり、ガスケット又はOリングからの漏えいにより、内部液体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、綿糸管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
18	ポンプ	ターボポンプ	△②	腐食（全面腐食）	台板等の腐食（全面腐食）	海水ポンプを除くポンプ共通	<p>台板等は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて修補することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
19	ポンプ	ターボポンプ	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	充てんポンプ、余熱除去ポンプ、原子炉捕獲冷却水ポンプ、電動補助給水ポンプ	<p>取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて修補することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
20	ポンプ	1次冷却材ポンプ	△②	摩耗	主軸の摩耗	1次冷却材ポンプ	<p>主軸は回転中に熱遮蔽装置と接触する可能性があり、摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時の主軸の振れ計測や主軸当該部の直径計測により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
21	ポンプ	1次冷却材ポンプ	△①	高サイクル疲労割れ	主軸の高サイクル疲労割れ	1次冷却材ポンプ	<p>ポンプ運転時には、主軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下で繰り返し応力を受けること段付部等の応力集中部において、高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、ポンプ設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、試運転時及び機能確認における振動確認並びに分解点検時の応力集中部に対する目視確認や浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。</p>
22	ポンプ	1次冷却材ポンプ	△①	疲劳割れ	主軸の疲劳割れ	1次冷却材ポンプ	<p>主軸上部は低温の軸封水、主軸下部は高温の1次冷却材に接液しており、両者の混合部に温度変動が発生して主軸表面の疲労割れが想定される。 BWRプラントの原子炉再循環ポンプ主軸で損傷事例がある。 しかしながら、1次冷却材ポンプは、この熱的に厳しい混合部の主軸表面に温度変動を吸収するためのサーマルスリーブを設置し、1次冷却材ポンプの機能を損なうことのないよう主軸を保護する構造となっている。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、試運転時及び機能確認における振動確認並びに分解点検時の応力集中部に対する目視確認や浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。</p>
23	ポンプ	1次冷却材ポンプ	△②	摩耗	羽根車の摩耗	1次冷却材ポンプ	<p>羽根車は回転中に静止部と接触する可能性があり、摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時の羽根車当該部の直径計測により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
24	ポンプ	1次冷却材ポンプ	△①	腐食（キャビテーション）	羽根車の腐食（キャビテーション）	1次冷却材ポンプ	<p>ポンプの内部では流速と圧力が場所により大きく変化するが、ある点の圧力がその液温における飽和蒸気圧まで下下ると、その部分の液体が沸騰し、蒸気泡の発生と崩壊が起こることが想定される。 しかしながら、キャビテーションを起こさない条件はポンプ及び機器配置設計段階において考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(3/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
25	ポンプ	1次冷却材ポンプ	△①	熱時効	羽根車の熱時効	1次冷却材ポンプ	羽根車はステンレス鋼錆鋼（2相ステンレス鋼）であり、使用温度が約289°Cと高いため、熱時効による材料の特性変化が想定される。 しかしながら、羽根車は耐圧部ではなく運転中に発生する応力は小さく、き裂の原因となる経年劣化事象の発生が想定されない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
26	ポンプ	1次冷却材ポンプ	△①	疲労割れ	熱遮蔽装置のハウジング、シェル及びフランジの疲労割れ	1次冷却材ポンプ	熱遮蔽装置のハウジング、シェル及びフランジの疲労割れが想定される。 1990年、仏国 のフェッセンハイム (Fessenheim) 発電所2号炉において、ポンプの供用期間中検査を行った際、1次冷却材ポンプ（930型）の熱遮蔽装置ハウジング内側面及びフランジ下面（ハウジング付根部側）に欠陥があることが目視にて確認された。その後の点検においても、仏国国内の類似プラントにおいて同様の損傷が認められている。 この型式の1次冷却材ポンプは、通常運転時、熱遮蔽装置ハウジング内部は軸封水で満たされているので低温となり、熱遮蔽装置ハウジング外部は1次冷却材に接しているので高温となる。 一方、玄海3号炉の1次冷却材ポンプ（93A-1型）の熱遮蔽装置は、熱遮蔽装置ハウジングが直接高温水に接しない構造となっている。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
27	ポンプ	1次冷却材ポンプ	△①	腐食（全面腐食）	ケーシングボルトの腐食（全面腐食）	1次冷却材ポンプ	ケーシングボルトは、ガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、繕付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらへの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
28	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△②	摩耗及び高サイクル疲労割れ	伝熱管（加熱管、冷却管を含む）の摩耗及び高サイクル疲労割れ	共通	管内流体及び胴側流体により伝熱管振動が発生した場合、支持板等で伝熱管に摩耗又は高サイクル疲労割れが想定される。 また、管外表面を流れる流体による振動で伝熱管の強度上想定される振動形態としては、カルマン渦による振動と流力弹性振動がある。 しかしながら、開放点検時の渦流探傷検査又は漏えい検査により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
29	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△①	腐食（流れ加速型腐食）	伝熱管（加熱管、冷却管を含む）の内面からの腐食（流れ加速型腐食）	再生熱交換器、余熱除去冷却器、混分分離加熱器、高圧第7給水加熱器、グランド蒸気復水器	伝熱管は、内部流体により流れ加速型腐食の発生が想定される。 しかしながら、耐流れ加速型腐食性に優れたステンレス鋼の伝熱管を使用しており、流れ加速型腐食が発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の渦流探傷検査又は漏えい検査により、機器の健全性を確認している。
30	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△②	腐食（流れ加速型腐食）	伝熱管の内面からの腐食（流れ加速型腐食）	原子炉捕機冷却水冷却器	原子炉捕機冷却水冷却器の伝熱管は銅合金であり、内部流体による流れ加速型腐食により減肉が想定される。 銅合金は腐食電位の高い貴金属であり、耐食性が良いが、高速の流水中で使用すると、流れ加速型腐食が発生することがある。 原子炉捕機冷却水冷却器は管側流体が海水であるため、貝等の異物の付着により局部的に流速が増大し、流れ加速型腐食が発生する場合があるが、貝等の混入物の大きさ、形態及び付着状況は不確実であることから、流速と腐食量について、一律で定量的な評価は困難である。 しかしながら、開放点検時の渦流探傷検査により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
31	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△①	腐食（流れ加速型腐食）	伝熱管（加熱管、冷却管を含む）の外側からの腐食（流れ加速型腐食）	共通	伝熱管は、管外流体により流れ加速型腐食の発生が想定される。 しかしながら、再生熱交換器、余熱除去冷却器、混分分離加熱器、高圧第7給水加熱器及びグランド蒸気復水器の伝熱管については、耐流れ加速型腐食性に優れたステンレス鋼であることから、外側からの流れ加速型腐食が発生する可能性は小さい。 原子炉捕機冷却水冷却器については、管外流体の流速が十分に遅いことから、外側からの流れ加速型腐食が発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の渦流探傷検査又は漏えい検査により、機器の健全性を確認している。
32	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△①	応力腐食割れ	伝熱管等ステンレス鋼使用部位の応力腐食割れ	再生熱交換器、余熱除去冷却器、混分分離加熱器、高圧第7給水加熱器、グランド蒸気復水器	ステンレス鋼の伝熱管等は、応力腐食割れが想定される。 しかしながら、水質を適切に管理しているため、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 余熱除去冷却器については、定期検査時は飽和溶存酸素濃度（最大約1ppm）の流体が流入するが、その際は流体温度が低い（最高80°C程度）ため、この場合も応力腐食割れが発生する可能性は小さい。また、定期検査後のプラント起動時には1次冷却材中の溶存酸素濃度が0~1 ppm以下に低減された流体となっているため、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の渦流探傷検査又は漏えい検査により、機器の健全性を確認している。
33	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△②	スケール付着	伝熱管（加熱管、冷却管を含む）のスケール付着	再生熱交換器、余熱除去冷却器、混分分離加熱器、高圧第7給水加熱器、グランド蒸気復水器	管側・胴側流体の不純物持ち込みによるスケール付着が発生し、伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。 しかしながら、内部流体は、1次冷却材、ほう酸水、給水、蒸気及びヒドラジン水（防錆剤注入水）であり、適切な水質管理により不純物の流入は抑制されていることから、スケール付着の可能性は小さい。また、渦流探傷検査実施前の洗浄や運転中の流体温度及び流量等のパラメータの監視により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
34	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△②	スケール付着	伝熱管のスケール付着	原子炉捕機冷却水冷却器	管側・胴側流体の不純物持ち込みによるスケール付着が発生し、伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。 しかしながら、開放点検時の洗浄により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
35	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△②	腐食（流れ加速型腐食）	胴側耐圧構成品等の腐食（流れ加速型腐食）	混分分離加熱器、高圧第7給水加熱器、グランド蒸気復水器	2相流体を内包する胴板等の炭素鋼使用部位には、流れ加速型腐食により減肉が想定される。 しかしながら、開放点検時の目視確認又は肉厚測定により、有意な減肉がないことを確認し、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(4/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
36	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△(2)	腐食（流れ加速型腐食）	管側耐圧構成品等の腐食（流れ加速型腐食）	温分分離加熱器	温分を含む蒸気が管側内部を流れる場合、蒸気室鏡板等の炭素鋼使用部位には、流れ加速型腐食により減肉が想定される。 しかしながら、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
37	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△(1)	腐食（流れ加速型腐食）	管側耐圧構成品等の腐食（流れ加速型腐食）	高圧第7給水加熱器、グランド蒸気復水器	管側耐圧構成品等は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、高圧第7給水加熱器及びグランド蒸気復水器の内部流体はpH等を管理した脱氷水で内面の腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
38	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△(2)	腐食（異種金属接触腐食）	管側耐圧構成品等の海水による腐食（異種金属接触腐食を含む）	原子炉補機冷却水冷却器	原子炉補機冷却水冷却器は管側流体が海水であり、管板に使用している銅合金が長期使用により腐食が想定される。 また、原子炉補機冷却水冷却器の炭素鋼使用部位には、海水接液面にライニングを施工しているが、ライニングのはく離等により炭素鋼に海水が接した場合、管板が炭素鋼+銅合金クラッドであるため、炭素鋼に異種金属接触腐食が想定される。 しかしながら、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
39	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△(2)	腐食（全面腐食）	胴板等の外側からの腐食（全面腐食）	余熱除去冷却器、温分分離加熱器、高圧第7給水加熱器、原子炉補機冷却水冷却器、グランド蒸気復水器	胴板、鏡板、管板、フランジ等は炭素鋼であり、外面からの腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
40	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△(1)	腐食（全面腐食）	フランジボルトの腐食（全面腐食）	原子炉補機冷却水冷却器、グランド蒸気復水器	フランジボルトはガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認等により、機器の健全性を確認している。
41	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△(1)	疲労割れ	連絡管の疲労割れ	再生熱交換器	1999年7月に敦賀2号炉の再生熱交換器連絡管、2003年9月に泊2号炉の再生熱交換器崩壊出口配管において、温度の異なる冷却材の合流による温度ゆらぎ（サーマルストライピング）が生じ、高サイクル熱労働による疲労割れが発生している。 しかしながら、この事象は内筒付再生熱交換器特有のものであり、玄海3号炉の再生熱交換器には内筒がない、高温水と低温水の合流部が想定されないことから、疲労割れが発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、連絡管溶接部については、超音波探傷検査及び漏えい検査により、機器の健全性を確認している。
42	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△(2)	腐食（全面腐食）	支持脚等の腐食（全面腐食）	共通	支持脚及び架台は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
43	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△(2)	腐食（全面腐食）	支持脚（スライド脚）の腐食（全面腐食）	再生熱交換器、余熱除去冷却器、温分分離加熱器、原子炉補機冷却水冷却器、グランド蒸気復水器	横置の熱交換器である再生熱交換器、余熱除去冷却器、温分分離加熱器、原子炉補機冷却水冷却器及びグランド蒸気復水器には、支持脚（スライド脚）が設置されているが、スライド部は炭素鋼であり、長期使用により、腐食による固着が想定される。 しかしながら、巡回点検等で目視によりスライド部に異常のないことを確認し、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
44	熱交換器	多管円筒形熱交換器	△(2)	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	再生熱交換器、温分分離加熱器、高圧第7給水加熱器	取付ボルトは炭素鋼又は低合金鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
45	熱交換器	蒸気発生器	△(2)	摩耗	蒸気発生器伝熱管の損傷伝熱管振止め金具（AVB : Anti Vibration Bar）部摩耗	蒸気発生器本体	伝熱管振止め金具による蒸気発生器伝熱管の支持が不十分な場合、蒸気発生器伝熱管の外表面を流れる流体によって蒸気発生器伝熱管が振動し、伝熱管振止め金具と接触を繰り返すことにより生じる2次側表面からの摩耗減肉が発生する可能性がある。 しかしながら、従来の2本組伝熱管振止め金具に対し、玄海3号炉の蒸気発生器本体では3本組伝熱管振止め金具を採用しており、蒸気発生器伝熱管の支持状態は向上している。 曲げ半径の大きい蒸気発生器伝熱管において、3本組伝熱管振止め金具の場合、2点以上の非接触部が存在すると、流動弾性振動が発生し、伝熱管振止め金具部に摩耗減肉が発生する可能性は否定できないが、伝熱管振止め金具の板厚を大きくし、挿入時隙間管理を行っていることから、摩耗減肉が発生する可能性は小さい。
46	熱交換器	蒸気発生器	△(2)	粒界腐食割れ	蒸気発生器伝熱管の損傷粒界腐食割れ（IGA : Inter Granular Attack）	蒸気発生器本体	管支持板クレビス部等で2次冷却水中の遊離アルカリの濃縮と酸化銅等による酸化性雰囲気が重複し、2次側表面からの結晶粒界に沿った割れを伴う腐食が発生する可能性がある。 しかしながら、玄海3号炉の蒸気発生器本体では、蒸気発生器伝熱管材料に耐粒界腐食割れ性に優れた690系ニッケル基合金（特殊熱処理材）を使用し、管支持板穴形状は管支持板クレビス部での不純物濃縮対策としてBEC穴（Broached Egg Crate）を採用していることから、粒界腐食割れが発生する可能性は小さい。
47	熱交換器	蒸気発生器	△(2)	孔食	蒸気発生器伝熱管の損傷ヒッティング（孔食）	蒸気発生器本体	管板上のスラッジ堆積部において、酸化銅等による酸化性雰囲気下で塩化物が濃縮し、2次側表面からの局部的な腐食が発生する可能性がある。 しかしながら、現状の水質環境下よりも塩化物イオン濃度を高くした厳しい条件下で、実機模擬スラッジによる腐食電位を測定したところ、腐食電位上昇はわずかであることから、ヒッティングが発生する可能性は小さい。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(5/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
48	熱交換器	蒸気発生器	△②	デンティング	蒸気発生器伝熱管の損傷 管板直上部腐食割れ	蒸気発生器本体	<p>抜管による残留応力と管板2次側上面のスラッジ堆積部での腐食環境の重畠により、2次側表面から損傷する可能性があり、海外のキスロール[®]、爆発抜管等の600系ニッケル基合金プラントにおいて、高温側管板直上部2次側表面に周方向損傷等が報告されている。</p> <p>原因は、キスロールプラントについてはショットブロスト材の炭素鋼が管板上で堆積して腐食し、体積膨張を起こしたことによると想定している。</p> <p>また、爆発抜管等のプラントについては、抜管による残留応力及びスラッジ堆積部での腐食環境が重畠したことによるものと推定されている。</p> <p>なお、国内の600系ニッケル基合金プラントでは、これまでの渦流探傷検査で同損傷は認められていない。</p> <p>玄海3号炉は、690系ニッケル基合金（特殊熱処理材）を使用しており、材料の耐食性向上、流動改善（水流の抵抗を減少させ低流速領域を減少させるとともに、低流速領域をSGフローダウン取出口に近づけてスラッシングの排出を促す）によるスラッジ堆積防止を行っており、かつ液圧抜管により抜管境界部の応力を低減させていることから、腐食が発生する可能性は小さい。</p> <p>（注）キスロールはフラットム製蒸気発生器で一時期使用されていた抜管手法であり、ローラで2段抜管を行い、1段目の抜管境界部を管板上面に、2段目の抜管境界部を管板内におくものである。</p>
49	熱交換器	蒸気発生器	△②	フレッティング疲労割れ	蒸気発生器伝熱管の損傷 フレッティング疲労	蒸気発生器本体	<p>伝熱管止め金具の挿入不足により、蒸気発生器伝熱管の外表面を流れる流体によって蒸気発生器伝熱管が振動し、最上段管支持板部等で2次側表面からフレッティングによる疲労損傷が発生する可能性がある。</p> <p>しかしながら、仮に流力性振動が発生し、伝熱管止め金具部の摩耗減肉が発生した場合、現状溶肉の補修基準である20%の減肉による隙間増加を考慮しても、伝熱管支持板部での発生応力は小さく、フレッティング疲労による破断が発生する可能性は小さい。</p>
50	熱交換器	蒸気発生器	△②	応力腐食割れ	蒸気発生器伝熱管の損傷 管板拡張部及び 拡管境界部応力腐食割れ (SCC: Stress Corrosion Cracking)	蒸気発生器本体	<p>製作時の抜管による残留応力と運転中の作用応力が重畠することにより1次側表面からの応力腐食割れが発生する可能性がある。</p> <p>しかしながら、応力腐食割れは、材料・応力・環境の3要因により発生し、運転時間の経過に伴い顕在化していく時間依存型の損傷であるが、玄海3号炉では690系ニッケル基合金（特殊熱処理材）採用による耐応力腐食割れ性の向上を図り、また、液圧抜管を採用し、ローラ抜管と比較して残留応力低減を行っていることから、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。</p>
51	熱交換器	蒸気発生器	△②	応力腐食割れ	蒸気発生器伝熱管の損傷 小曲げヒンボンド部応力腐食割れ (SCC)	蒸気発生器本体	<p>製作時的小半径ヒンボンド曲げ加工に伴う高残留応力と運転中の作用応力が重畠することにより1次側表面から応力腐食割れが発生する可能性がある。</p> <p>しかしながら、応力腐食割れは、材料・応力・環境の3要因により発生し、運転時間の経過に伴い顕在化していく時間依存型の損傷であるが、玄海3号炉では690系ニッケル基合金（特殊熱処理材）採用による耐応力腐食割れ性向上とともに応力除去焼純を実施して、残留応力をほぼゼロに抑えている。また、内圧及び熱伸び差による作用応力も大きくなく、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。</p>
52	熱交換器	蒸気発生器	△②	デンティング	蒸気発生器伝熱管の損傷 デンティング	蒸気発生器本体	<p>炭素鋼製管支持板の管支持板クレビス部において腐食が発生すると、その腐食生成物は元の炭素鋼より体積が増大する。この腐食生成物の成長により蒸気発生器伝熱管が徐々に圧迫され変形する可能性がある。</p> <p>管支持板クレビス部の腐食生成物の成長については、管支持板材料、形状及び水質環境によって発生条件が異なる。また、腐食は水質環境中の塩化物イオン濃度に依存するが、現状のAVT（All Volatile Treatment：全揮発性薬品処理）環境下では炭素鋼製管支持板のドリル穴の場合でも、運転開始後60年時点での予想される腐食量はわずかである。玄海3号炉ではそれよりも腐食量の少ないステンレス鋼製管支持板のBEC穴を採用していること、国内の取替え前蒸気発生器（炭素鋼製管支持板とドリル穴の組合せ）でも発生していないことも勘案して、デンティングが発生する可能性は小さい。</p>
53	熱交換器	蒸気発生器	△②	摩耗	蒸気発生器伝熱管の損傷 管支持板直下部 摩耗	蒸気発生器本体	<p>2020年11月、高浜4号炉において、管支持板直下部の伝熱管外面にスケールによる摩耗減肉が確認されている。本事象は、伝熱管下部の表面に生成された網密層が主体のスケールが、プラント起動・停止に伴いはく離したものが運転中の上昇流で管支持板下面に留まり、伝熱管に繰り返し接触することで摩耗減肉が発生したものと推定している。</p> <p>しかしながら、玄海3号炉については、2次側水質はAVT（All Volatile Treatment：全揮発性薬品処理）で管理しており、給水の水質をpH8.7～9.5と適切な管理により鉄持込量を抑制するとともに、第14回定期検査時（2019年度）及び第16回定期検査時（2021年度）に希薄薬液洗浄（ASCA: Advanced Scale Conditioning Agent）を実施している。</p> <p>また、玄海3号炉の鉄持込量については、高浜4号炉の鉄持込量と比較して小さいことを確認している。今後は適切な水質管理で鉄持込量を抑制し、スケールの網密層が厚く成長するような鉄持込量に至っていないことを監視することとしているため、スケールによる摩耗減肉が発生する可能性は小さい。</p> <p>また、蒸気発生器伝熱管に対しては、定期的に全量渦流探傷検査を実施し、健全性を維持している。さらに、定期的にスラッジランシングを実施し、管板上のスラッジ除去を実施しており、加えて第14回定期検査時（2019年度）及び第16回定期検査時（2021年度）に希薄薬液洗浄（ASCA）を実施している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
54	熱交換器	蒸気発生器	△①	応力腐食割れ	蒸気発生器伝熱管の管板クレビス部応力腐食割れ	蒸気発生器本体	<p>蒸気発生器伝熱管は全厚液圧抜管としており、管板クレビス部で応力腐食割れが発生する可能性はない。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、開放点検時の渦流探傷検査により、機器の健全性を確認している。</p>
55	熱交換器	蒸気発生器	△②	スケール付着	蒸気発生器伝熱管のスケール付着	蒸気発生器本体	<p>2次側の流体の不純物持ち込みによるスケール付着が発生し、伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。</p> <p>しかしながら、プラント運転中の温度や圧力等のパラメータ監視により、機器の健全性を維持している。</p> <p>また、スケール除去のため、第14回定期検査時（2019年度）及び第16回定期検査時（2021年度）に希薄薬液洗浄（ASCA）を実施している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
56	熱交換器	蒸気発生器	△②	スケール付着	管支持板穴への スケール付着	蒸気発生器本体	<p>海外では、BEC(Broached Egg Crate)型管支持板を採用しているプラントにおいて、上部管支持板BEC穴の流路部分でスケール付着による閉塞によって蒸気発生器本体の2次側水位の上下動が発生し、これを抑制するために出力を低下させたと報告されており、玄海3号炉においても同一構造の管支持板を採用していることから、スケール付着による閉塞が想定される。</p> <p>しかしながら、プラント運転中の蒸気発生器底域水位の監視により、機器の健全性を維持している。</p> <p>また、スケール除去のため、第14回定期検査時（2019年度）及び第16回定期検査時（2021年度）に希薄薬液洗浄（ASCA）を実施している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(6/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
57	熱交換器	蒸気発生器	△①	応力腐食割れ	冷却材出入口管台セーフエンドの応力腐食割れ	蒸気発生器本体	<p>2007年9月、美浜2号炉のA-蒸気発生器本体冷却材入口管台セーフエンド（ステンレス鋼製）内面において、非常に軽微な粒界割れが管台と溶接部境界近傍の機械加工部において確認されている。</p> <p>割れの起点は確認できていないが、製作時入口管台とセーフエンド溶接部境界の内面の極表層部において高い残留応力が発生し、溶接部近傍において運転中に粒界割れが進展したものと推定されおり、これまでの研究ではPWR環境中の冷間加工層で応力腐食割れ発生は確認されていないが、硬さの上昇とともに進展速度が増加することがわかつていている。また、硬さの上昇とともに応力腐食割れ発生の感受性も高まることから、応力腐食割れが想定される。</p> <p>しかしながら、玄海3号炉の冷却材出入口管台については、第11回定期検査時（2008年度）に渦流探傷検査により有意な欠陥がないことの確認及び超音波ショットピーニング（応力緩和）を施工しており、応力腐食割れが発生する可能性はないと考える。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、冷却材出入口管台の応力腐食割れに対しては、機器点検時に溶接部の超音波探傷検査及び浸透探傷検査により有意な欠陥がないことを確認し、漏えい検査により耐圧部の健全性を確認している。</p>
58	熱交換器	蒸気発生器	△②	応力腐食割れ	600系ニッケル基合金使用部位の応力腐食割れ	蒸気発生器本体	<p>600系ニッケル基合金使用部位には、PWR 1次系水質環境下では応力腐食割れが想定される。</p> <p>600系ニッケル基合金のPWR 1次系水質環境下における応力腐食割れの環境要因としては、溶存酸素、塩化物イオン等の化学成分及び温度が重要となる。しかし、PWRの1次冷却材は、水素注入や脱塩処理により、溶存酸素濃度、塩化物イオン濃度等を極力低減している。このことから、環境要因としては温度が重要となり、温度が高いほど応力腐食割れ発生時間が短くなる。</p> <p>600系ニッケル基合金の応力腐食割れについて、現状知見を踏まえて使用部位の応力・温度条件をもとに評価を行った結果を表2-2-1に示す。</p> <p>冷却材出入口管台については、第11回定期検査時（2008年度）に予防保全措置として渦流探傷検査を実施し、異常のないことを確認した上で、超音波ショットピーニング（応力緩和）を施工している。他の部位については、他フランクの蒸気発生器を1994年に取り替えた際の取替前機器に対する点検では有意な欠陥は認められていないことから、応力腐食割れが問題となる可能性は小さいと考える。</p> <p>また、冷却材出入口管台については、定期的に溶接部の超音波探傷検査及び浸透探傷検査を、管板1次側内張り及び仕切板については定期的に目視確認を実施し、有意な割れのないことを確認している。また、漏えい検査を実施し、耐圧部の健全性を確認している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
59	熱交換器	蒸気発生器	△①	腐食（流れ加速型腐食）	2次側構成品の腐食（流れ加速型腐食を含む）	蒸気発生器本体	<p>2次側構成品のうち、炭素鋼又は低合金鋼を使用している蒸気出口管台、給水入口管台、2次側静板、検査用穴、2次側マンホール、気水分離器、湿分分離器、給水リング（Jチューブ）及びサーマルスリーブは腐食が想定される。また、蒸氣あるいは水が衝突する部位や局所的に流速が速くなる部位では、腐食が加速されること（流れ加速型腐食）により、減肉が想定される。</p> <p>しかしながら、2次側水質はAVT（All Volatile Treatment：全揮発性薬品処理）で管理しており、溶存酸素濃度を5ppb以下、pH 7～9.5と腐食防止の観点から適切に管理しており、AVT環境下における運転開始後60年時点での予想される腐食量は約7.3μm〔「原子力発電所水質等環境管理技術信頼性実証試験に関する調査報告書」（（財）発電設備技術検査協会）〕となり、腐食量としては無視できるものである。</p> <p>また、運転時間10万時間を経過した他フランクの旧蒸気発生器において、腐食の可能性のある炭素鋼製の湿分分離器の調査を行った結果、断面のマクロ観察によつても腐食等は認められておらず、健全な状態を確認している。</p> <p>一方、流れ加速型腐食については、温度や流速が大きく影響し、厳しいと考えられるのは蒸気出口管台、給水入口管台、気水分離器のJチューブからの給水が当たる部位、給水リング、給水リングのJチューブ及びサーマルスリーブである。</p> <p>気水分離器等については炭素鋼であり、流れ加速型腐食の発生の可能性は否定できないが、目視確認では有意な腐食は認められないことから、急激な流れ加速型腐食により機器の健全性に影響を与える可能性は小さい。</p> <p>また、給水リングのJチューブ等に用いている低合金鋼は、実機使用温度220°C程度では、耐流れ加速型腐食性に優れており、給水リングのJチューブ等の低合金鋼使用部位では流れ加速型腐食により機器の健全性に影響を与える可能性は小さい。</p> <p>蒸気出口管台については、管台内部には耐流れ加速型腐食性に優れた600系ニッケル基合金のフローリストリクタバーンチューリーが取り付けられており、流れ加速型腐食により機器の健全性に影響を与える可能性は小さい。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、2次側構成品に対しては、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
60	熱交換器	蒸気発生器	△①	腐食（全面腐食）	マンホール用ボルトの腐食（全面腐食）	蒸気発生器本体	<p>マンホール用ボルトは、ガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、縫合管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、開放点検時の目視確認等により、機器の健全性を確認している。</p>
61	熱交換器	直接接触式熱交換器	△①	摩耗	スフレイ弁の摩耗	脱気器	<p>脱気器に流入した給水は、スフレイ弁により上部から脱気器内にスフレイされる。スフレイ弁は給水が流入することにより、弁前の差圧が生じ作動する。この作動により、弁棒の摺動部に摩耗が想定される。</p> <p>しかしながら、主にユニット起動・停止時の摺動であり、摩耗が生じる可能性は小さい。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、定期的に動作確認を行い機器の健全性を確認している。</p>
62	熱交換器	直接接触式熱交換器	△①	腐食（流れ加速型腐食）	スフレイ弁の腐食（流れ加速型腐食）	脱気器	<p>スフレイ弁にて給水が連続的に脱気器内にスフレイされることにより、給水がスフレイされる弁部に流れ加速型腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、スフレイ弁は耐流れ加速型腐食性に優れたステンレス鋼を使用しており、腐食が発生する可能性は小さい。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
63	熱交換器	直接接触式熱交換器	△②	腐食（流れ加速型腐食）	耐圧構成品等の腐食（流れ加速型腐食）	脱気器	<p>蒸気噴出管、グレーチング及び胴板等耐圧構成品は炭素鋼であり、蒸気流動による流れ加速型腐食により減肉が想定される。</p> <p>しかしながら、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
64	熱交換器	直接接触式熱交換器	△②	腐食（全面腐食）	胴板等耐圧構成品の外面からの腐食（全面腐食）	脱気器	<p>脱気器は屋外に設置しており、炭素鋼を使用している胴板等耐圧構成品は、外面からの腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装や防水措置（保温）により腐食を防止しており、塗装や防水措置（保温）が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。</p> <p>また、巡回点検等で目標により塗装や防水措置（保温）の状態を確認し、はく離等が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(7/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
65	熱交換器	直接接触式熱交換器	△2)	腐食（全面腐食）	支持脚の腐食（全面腐食）	脱気器	支持脚は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
66	熱交換器	直接接触式熱交換器	△2)	腐食（全面腐食）	支持脚（スライド脚）の腐食（全面腐食）	脱気器	脱気器は構造上、支持脚（スライド脚）が設置されているが、スライド部は炭素鋼であり、長期使用により、腐食による固定が想定される。 しかしながら、フランジ起動時に目視によりスライド部が正常に作動していることを確認し、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
67	熱交換器	直接接触式熱交換器	△2)	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	脱気器	取付ボルトは低合金鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
68	熱交換器	2重管式熱交換器	△2)	腐食（全面腐食）	台座等の腐食（全面腐食）	Bサンブル冷却器	台座、取付ボルト及び取付ベースは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
69	ポンプ用電動機	高圧ポンプ用電動機	△①)	腐食（全面腐食）	固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）	共通	固定子コア及び回転子コアは珪素鋼板であり腐食が想定される。 しかしながら、固定子コア及び回転子コアはワニス処理により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
70	ポンプ用電動機	高圧ポンプ用電動機	△2)	腐食（全面腐食）	フレーム、端子箱、ブラケット、外殻カバー及び防音カバーの腐食（全面腐食）	フレーム、端子箱及びブラケット【共通】、空気冷却器側板【海水ポンプ用電動機】及びカバー【高圧注入ポンプ用電動機、電動補助給水ポンプ用電動機】	フレーム、端子箱、ブラケット、空気冷却器側板及びカバーは、炭素鋼又は鉄であり腐食が想定される。 しかしながら、内外面とも塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。また、分解点検時により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
71	ポンプ用電動機	高圧ポンプ用電動機	△①)	疲労割れ	回転子棒・エンドリングの疲労割れ	共通	回転子棒・エンドリングは、電動機の起動時に発生する電磁力による繰返し応力を受けるため、疲労割れが想定される。 しかしながら、発生応力は疲労強度より小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
72	ポンプ用電動機	高圧ポンプ用電動機	△①)	摩耗	海水ポンプ用電動機	海水ポンプ用電動機	海水ポンプ用電動機の主軸については、ランナーとの間に摩耗が発生することが想定される。 しかしながら、分解点検時に主軸とランナーの分解を実施しないため摩耗が生じる可能性は小さい。また、油潤滑のすべり軸受を使用しており、ランナーと軸受間に潤滑油が供給され膜が形成されるため、摺動摩耗の生じる可能性も小さい。 さらに、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
73			△①)	摩耗			高圧注入ポンプ用電動機の主軸については、軸受（すべり）との摺動による摩耗が想定される。 しかしながら、高圧注入ポンプ用電動機は油潤滑のすべり軸受を使用しており、主軸と軸受間に潤滑油が供給され膜が形成されるため、摺動摩耗の生じる可能性は小さい。 また、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
74			△①)	摩耗			高圧注入ポンプ用電動機及び電動補助給水ポンプ用電動機の主軸については、軸受（すべり）との摺動による摩耗が想定される。 しかしながら、高圧注入ポンプ用電動機は油潤滑のすべり軸受を使用しており、主軸と軸受間に潤滑油が供給され膜が形成されるため、摺動摩耗の生じる可能性は小さい。 また、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び寸法計測により、機器の健全性を確認している。
75	ポンプ用電動機	高圧ポンプ用電動機	△①)	高サイクル疲労割れ	主軸の高サイクル疲労割れ	共通	ポンプ用電動機運転時には主軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下において繰返し応力を受けると段付部等の応力集中部において、高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、電動機設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、試運転時等における振動確認及び分解点検時の応力集中部に対する目視確認により、機器の健全性を確認している。
76	ポンプ用電動機	高圧ポンプ用電動機	△①)	腐食（全面腐食）	空気冷却器伝熱管の腐食（全面腐食）	海水ポンプ用電動機、高圧注入ポンプ用電動機	海水ポンプ用電動機及び高圧注入ポンプ用電動機の空気冷却器伝熱管は銅合金であり腐食が想定される。 しかしながら、海水ポンプ用電動機は、内外面ともに液体が空気であり腐食し難い環境にある。また、高圧注入ポンプ用電動機の内面についてはヒドラジン水（防錆剤注入水）であり、外面については空気であるため腐食し難い環境にある。 さらに、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の渦流探査検査又は目視確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(8/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
77	ポンプ用電動機	高圧ポンプ用電動機	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	共通	取付ボルトは炭素鋼であり腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食の進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
78	ポンプ用電動機	高圧ポンプ用電動機	△①	腐食（全面腐食）	空気冷却器水室及び空気冷却器管板の腐食（全面腐食）	高圧注入ポンプ用電動機	高圧注入ポンプ用電動機の空気冷却器水室及び空気冷却器管板はステンレス鋼又は銅合金であり腐食が想定される。 しかしながら、接液流体がヒドロジン水（防錆剤注入水）及び空気であり、腐食し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
79	ポンプ用電動機	低圧ポンプ用電動機	△①	腐食（全面腐食）	固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）	ほう酸ポンプ用電動機	固定子コア及び回転子コアは珪素鋼板であり腐食が想定される。 しかしながら、固定子コア及び回転子コアはワニス処理等により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
80	ポンプ用電動機	低圧ポンプ用電動機	△②	腐食（全面腐食）	フレーム、端子箱及びプラケットの腐食（全面腐食）	ほう酸ポンプ用電動機	フレーム、端子箱及びプラケットは炭素鋼又は鉄鋳であり腐食が想定される。 しかしながら、内外面とも塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。また、分解点検時の目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
81	ポンプ用電動機	低圧ポンプ用電動機	△①	疲労割れ	回転子棒・エンドリングの疲労割れ	ほう酸ポンプ用電動機	回転子棒・エンドリングについては、電動機の起動時に発生する電磁力による繰返し応力を受けるため、疲労割れが想定される。 しかしながら、回転子棒・エンドリングはアルミ充てん式（一体形成）であり、回転子棒とスリットとの間に隙間を生じることはなく、疲労割れが発生し難い構造である。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
82	ポンプ用電動機	低圧ポンプ用電動機	△①	摩耗	主軸の摩耗	ほう酸ポンプ用電動機	主軸については、軸受（ころがり）との接触面で摩耗が想定される。 軸受の定期取替時の軸受引き抜き時に主軸表面にわずかな線形模様が生じることもあり、主軸表面をサンドペーパーで仕上げる方策も考えられる。この場合は、主軸表面がわずかに摩耗し、主軸と軸受間で微小隙間が生じ運転中にフレッティングにより摩耗する可能性がある。 しかしながら、分解点検時の寸法管理によりフレッティングが発生しないようにしており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び寸法計測により、機器の健全性を確認している。
83	ポンプ用電動機	低圧ポンプ用電動機	△①	高サイクル疲労割れ	主軸の高サイクル疲労割れ	ほう酸ポンプ用電動機	電動機運転時には主軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下において繰返し応力を受けると段付部等の応力集中部において、高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、電動機設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、試運転時等における振動確認及び分解点検時の応力集中部に対する目視確認により、機器の健全性を確認している。
84	ポンプ用電動機	低圧ポンプ用電動機	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	ほう酸ポンプ用電動機	取付ボルトは炭素鋼であり腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
85	容器	原子炉容器	△①	ピッティング	上部ふた及び上部胴フランジシート面のピッティング	原子炉容器本体	原子炉容器本体の上部ふた及び上部胴フランジシール部は狭あい部であり、ピッティングの発生が想定される。 しかしながら、一度運転に入ると高温状態となりシール部のステンレス鋼肉盛表面に強固な酸化皮膜が形成されるため、有意なピッティングの進展は考えられない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開燃点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
86	容器	原子炉容器	△①	応力腐食割れ	600系ニッケル基合金使用部位の応力腐食割れ	原子炉容器本体	1991年9月、仏国ブジェー(Bugey)発電所3号炉において発生したふた管台損傷事象は、管台材料である600系ニッケル基合金の1次系水中での応力腐食割れと報告されており、その後の点検において、フランス、スウェーデン、イスラ等の他の海外プラントにおいて管台母材及びJ溶接部に1次系水中での応力腐食割れによる損傷が認められている。また、2004年5月には、国内においても大阪発電所3号炉の蓋用管台J溶接部において溶接部の表面仕上げ（バフ仕上げ）が行われていなかったことに起因して、溶接部表面に比較的高い残留応力が発生していたことにより、1次系水中での応力腐食割れによる損傷が認められている。2002年3月には、米国デビスピッセ(Davis Besse)発電所においてほう酸腐食による原子炉容器上蓋の剥離が認められており、これは600系ニッケル基合金の応力腐食割れにより上蓋貫通部から冷却水が漏えいし、それを放置したことによるものとされている。さらに、2008年3月には、大阪発電所3号炉の原子炉冷却材出口管台と1次冷却材管のニッケル基合金溶接部において、製作時の機械加工に伴う内表面の高い引張残留応力により、1次系水中での応力腐食割れによる損傷が認められている。これらのことから、600系ニッケル基合金使用部位の応力腐食割れが想定される。 しかししながら、応力・温度条件の厳しい炉内計装筒、炉内計装筒J-1溶接部については、第10回定期検査時(2006年度)に施工前の確認として、渦流探傷検査又は目視確認を実施した上で、ウォータージェットピーニング「応力緩和」を施工していることから、応力腐食割れが発生する可能性は小さいと考える。炉心支持金物については有意な応力が発生しないことから、応力腐食割れが発生する可能性は小さいと考える。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、炉内計装筒については定期的にペアメタル検査を、炉心支持金物については定期的に目視確認を実施し、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(9/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
87	容器	原子炉容器	△①	応力腐食割れ	ふた管台及び空気抜管台等の応力腐食割れ	原子炉容器本体	ふた管台、空気抜管台及び冷却材出入口管台溶接部の接液部には690系ニッケル基合金を使用しており、応力腐食割れが想定される。 しかしながら、図2-2-1に示す電力共同研究による690系ニッケル基合金の温度加速定荷重応力腐食割れ試験の結果から、現時点の知見において、応力腐食割れの発生の可能性は小さいと考えられる。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、漏えい検査により、機器の健全性を確認している。また、冷却材出入口管台については、超音波探傷検査及び浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。
88	容器	原子炉容器	△①	腐食（全面腐食）	スタッドボルトの腐食（全面腐食）	原子炉容器本体	スタッドボルトは、Oリングからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の超音波探傷検査により、機器の健全性を確認している。
89	容器	加圧器本体	△①	ピッティング	マンホールシート面のピッティング	加圧器本体	加圧器本体のマンホールシート部は、狭い部でありピッティングの発生が考えられる。 しかしながら、一度運転に入ると高温状態となりシール部のステンレス鋼肉盛表面に強固な酸化皮膜が形成されるため、有意なピッティングの進展は考えられない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
90	容器	加圧器本体	△①	腐食（全面腐食）	マンホールボルトの腐食（全面腐食）	加圧器本体	マンホールボルトは、ガスケットからの漏えいにより、内部流体による腐食が考えられる。 しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、目視確認で有意な腐食は認められておらず、今後もこれら傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
91	容器	加圧器本体	△①	応力腐食割れ	計測用管台の内面からの応力腐食割れ	加圧器本体	1995年9月、米国サーイ(Surry)発電所1号炉の加圧器計測用管台で応力腐食割れによる損傷が発生していることから、応力腐食割れが発生する可能性がある。 しかしながら、玄海3号炉の加圧器本体計測用管台には耐応力腐食割れ性に優れた316系ステンレス鋼を採用しており、玄海3号炉においては、水素注入や脱塩処理により、1次系水質を維持し、フロント起動時等のサンプリングにより管理している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、漏えい検査により、機器の健全性を確認している。
92	容器	加圧器本体	△①	応力腐食割れ	ヒータスリーブ（溶接部含む）の応力腐食割れ	加圧器本体	1989年5月、米国カルバートクリフ(Calvert Cliffs)発電所2号炉で損傷事例のあったヒータスリーブは、600系ニッケル基合金製であり、316系ステンレス鋼製である玄海3号炉のヒータスリーブについては、PWR1次系水質環境下において応力腐食割れが発生する可能性は小さいと考えられる。 また、2006年4月、米国ブレイドウッド(Bradwood)発電所1号炉で損傷事例のあったヒータスリーブは、316系ステンレス鋼製であり、溶接部が熱影響等により鍛敏化していたとともに、ヒータスリーブとヒータの隙間部で溶存酸素が高くなっていた可能性があることから、発生原因として「酸素型応力腐食割れ」が推定されている。しかししながら、玄海3号炉のヒータスリーブ（316系ステンレス鋼製）については、電力共同研究で該当部を想定した最も厳しい酸素型応力腐食割れ発生環境中での定荷重試験により破断が認められた時間よりも、実機が酸素型応力腐食割れ発生環境下におかれる時間が極めて短いことから、応力腐食割れの発生の可能性は小さいと考えられる。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、漏えい検査により、機器の健全性を確認している。
93	容器	加圧器本体	△①	応力腐食割れ	スフレイライン用管台等の690系ニッケル基合金使用部位の応力腐食割れ	加圧器本体	2003年9月、敦賀2号炉の加圧器逃がし弁用管台及び安全弁用管台において、600系ニッケル基合金溶接部の応力腐食割れが発生している。 玄海3号炉のスフレイライン用管台、サージ用管台及び安全弁及び逃がし弁用管台は、第13回定期検査時（2010年度～2018年度）に溶接金属を690系ニッケル基合金へ変更しており、図2-2-1に示す電力共同研究による690系ニッケル基合金の温度加速定荷重応力腐食割れ試験の結果から、現時点の知見において、応力腐食割れが発生する可能性は小さいと考えられる。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、溶接部を対象とした超音波探傷検査及び浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。
94	容器	加圧器ヒータ	△①	導通不良	発熱体、リード、伸縮リード、端子及び銅棒は、ヒータON-OFF時に発生する熱伸縮により繰り返し応力を受けるため、材料に疲労が蓄積され、疲労割れにより導通不良が想定される。 しかしながら、実機同等品を用いたON-OFF寿命試験の結果、実機の使用状態での発熱体温度では、60時間の運転を想定したヒータON-OFF回数程度では、導通不良に至らないことを確認しており、疲労割れにより導通不良に至る可能性はない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、機器点検時の抵抗測定により、機器の健全性を確認している。		
95	容器	加圧器ヒータ	△①	絶縁低下	セラミック端子及び充てん材の絶縁低下	加圧器後備ヒータ	セラミック端子及び充てん材は無機物の磁器であり、経年劣化の可能性はないが、長期の使用においては表面の汚損による絶縁低下が想定される。 しかしながら、セラミック端子及び充てん材はアダプタ及びセレクタブルで保護されており、塵埃の付着により表面が汚損する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、機器点検時の絶縁抵抗測定により、機器の健全性を確認している。
96	容器	加圧器ヒータ	△①	絶縁低下	絶縁物の絶縁低下	加圧器後備ヒータ	絶縁物は、発熱体の発熱により、発熱体の成分(Ni、Cr)が拡散し、酸化マグネシウムの純度が低下することによる絶縁低下が想定される。 しかしながら、加圧器後備ヒータの発熱体の温度は最大550°Cであり、拡散が急激に進行することはない（出典：Kingery・Bowen・Uhlmann セラミックス材料科学入門 基礎編）。 また、加圧器後備ヒータは絶縁物の吸湿防止のため、セラミック端子とセレクタブルでシールしており、外部の湿気がシース内部に侵入しない構造としている。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な絶縁抵抗測定により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(10/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
97	容器	加圧器ヒータ	△①	応力腐食割れ	シース、フラグの応力腐食割れ	加圧器後備ヒータ	海外プラントにおいて、ステンレス鋼製のシース外面のサポートフレート接觸部等が応力腐食割れによって損傷する事例が発生している。応力腐食割れの発生原因として、接液部表面の硬化層や残留応力の影響と報告されている。 玄海3号炉のシースは、国内産であり、表面は硬くなく、応力腐食割れが発生、進展することは考え難い。 また、フラグの表面は機械加工を行っているが、内部まで硬いとは考えられないことから、応力腐食割れが進展することは考え難い。 以上のことから、シース、フラグの応力腐食割れは、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な緯縫抵抗測定により、1次冷却材の混入等による緯縫低下がないことを確認している。
98	容器	原子炉格納容器本体	△②	腐食（全面腐食）	ライナフレート等の腐食（全面腐食）	原子炉格納容器本体	ライナフレート等は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 コンクリート埋設部は、塗装の状態を確認することが困難であるが、コンクリート内の水酸化カルシウムにより強アルカリ環境を形成しており、塗装がない状態でも鉄表面は不動態化しているため、腐食速度としては極めて小さい。 また、定期的に目視確認により塗装の健全性を確認するとともに、原子炉格納容器漏えい率検査によりバウンダリ機能の健全性を確認している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
99	容器	原子炉格納容器本体	△①	疲労割れ	ライナフレートの疲労割れ	原子炉格納容器本体	ライナフレートは、プラントの起動・停止等の過渡により、疲労割れが想定される。 しかしながら、運転中の温度変化及びそれに伴う圧力変化等しか過渡を受けず、有意な過渡を受けないことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、原子炉格納容器漏えい率検査によりバウンダリ機能の健全性を確認している。
100	容器	機械ヘネーション	△②	腐食（全面腐食）	スリーブ等耐圧構成品の腐食（全面腐食）	共通	スリーブ等耐圧構成品は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接觸部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、原子炉格納容器漏えい率検査等の目視確認で塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
101	容器	機械ヘネーション	△①	疲労割れ	胴等耐圧構成品の疲労割れ	機器搬入口、通常用エアロッカ、燃料移送管貫通部	機器搬入口、通常用エアロッカ及び燃料移送管貫通部の胴等耐圧構成品は、プラントの起動・停止等の過渡により、疲労割れが想定される。 しかしながら、原子炉格納容器と同様に運転中の温度変化及びそれに伴う圧力変化等しか過渡を受けず、有意な過渡を受けないことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、原子炉格納容器漏えい率検査によりバウンダリ機能の健全性を確認している。
102	容器	電気ヘネットレーション	△①	導通不良	外部リードの導通不良	L V型モジュール	外部リードは、大きな荷重が作用すると断線するため、導通不良が想定される。 しかしながら、断線に至るような荷重は作用しない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、系統機器の動作確認等により、機器の健全性を確認している。
103	容器	電気ヘネットレーション	△②	腐食（全面腐食）	本体の腐食（全面腐食）	L V型モジュール	本体は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接觸部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、遅視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
104	容器	電気ヘネットレーション	△①	応力腐食割れ	端板及びヘッダーの応力腐食割れ	L V型モジュール	端板及びヘッダーはステンレス鋼であり、応力腐食割れが想定される。 しかしながら、端板及びヘッダーは水環境にないこと、さらに温度も低く、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、原子炉格納容器漏えい率検査及び電気ヘネットレーションに封入している窒素ガスの圧力確認により、機器の健全性を確認している。
105	容器	捕機タンク	△②	腐食（全面腐食）	胴板等耐圧構成品の外側からの腐食（全面腐食）	蓄圧タンク、ガスサージタンク、原子炉捕機冷却水サージタンク、復水タンク	胴板等耐圧構成品は炭素鋼であり、外面からの腐食が想定される。 しかしながら、胴板接觸部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、遅視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
106	容器	捕機タンク	△②	腐食（全面腐食）	胴板等耐圧構成品の外側からの腐食（全面腐食）	ガスサージタンク、復水タンク	ガスサージタンク及び復水タンクの胴板等耐圧構成品は炭素鋼であり、ガスサージタンクについてはドレン水がタンク下部に滞留しており、また、復水タンクについては内部流体が飽和溶存酸素濃度（最大約8ppm）の流体であるため、長期使用により内面からの腐食が想定される。 しかしながら、胴板等耐圧構成品の腐食に対しては、ガスサージタンクについては、開放点検時に内面全体の目視確認により有する腐食がないことを確認している。 また、復水タンクについては、開放点検時に目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修を実施することとしている。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
107			△①	腐食（全面腐食）	胴板等耐圧構成品の内側からの腐食（全面腐食）	原子炉捕機冷却水サージタンク	原子炉捕機冷却水サージタンクの胴板等耐圧構成品は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内部流体は、ヒドラジン水（防錆剤注入水）であり腐食の発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
108			△①	腐食（全面腐食）	よう素除去薬品タンク		よう素除去薬品タンクは内部流体が苛性ソーダ溶液であり、腐食が想定される。 しかしながら、接液部材料がステンレス鋼であり、苛性ソーダの濃度及び使用温度が低いことから、腐食が発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(11/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
109	容器	捕機タンク	△①	応力腐食割れ	管台の内面からの応力腐食割れ	蓄圧タンク	1977年10月、米国H.B.ロビンソン(H.B.Robinson)発電所のほう酸注入タンクでカッティングから管台(とともにステンレス鋼)にかけて内面からの応力腐食割れによる損傷が発生している。この事象は、飽和溶存酸素濃度(最大約8ppm)のほう酸水環境下で、高炭素量のステンレス鋼を使用していた管台が著しく錆歯化していたことが原因となり発生したものである。 しかしながら、タンク本体の熱処理を行った後に管台を溶接しており、材料の有意な錆歯化はないと判断される。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
110	容器	捕機タンク	△②	応力腐食割れ	胴板等耐圧構成品の内面からの応力腐食割れ	よう素除去薬品タンク	よう素除去薬品タンクの胴板等耐圧構成品はステンレス鋼であり、内部流体が苛性ソーダ溶液であることから応力腐食割れが想定される。 しかしながら、図2.2-1に示すように苛性ソーダの濃度及び使用温度が低く、応力腐食割れが発生し難い環境にあることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
111	容器	捕機タンク	△①	腐食(全面腐食)	マンホール用ボルトの腐食(全面腐食)	共通	マンホール用ボルトは、ガスケットからの漏えいにより、内部流体による腐食が想定される。 しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認等により、機器の健全性を確認している。
112	容器	捕機タンク	△②	腐食(全面腐食)	支持脚等の腐食(全面腐食)	蓄圧タンク、体積制御タンク、ガスサージタンク、原子炉捕機冷却水サージタンク、よう素除去薬品タンク	支持脚及びスカートは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、ばく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
113	容器	捕機タンク	△②	腐食(全面腐食)	支持脚(スライド脚)の腐食(全面腐食)	原子炉捕機冷却水サージタンク、よう素除去薬品タンク	原子炉捕機冷却水サージタンク及びよう素除去薬品タンクは横置きであり、支持脚(スライド脚)が設置されているが、スライド部は炭素鋼であり、長期使用により、腐食による固着が想定される。 しかしながら、通常運転状態での横方向移動が少ない原子炉捕機冷却水サージタンク及びよう素除去薬品タンクの支持脚(スライド脚)については、巡回点検等で目視によりスライド部を覆っている塗装の健全性を確認している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
114	容器	フィルタ	△①	応力腐食割れ	胴板等耐圧構成品の内面からの応力腐食割れ	ほう酸フィルタ	1977年10月、米国H.B.ロビンソン(H.B.Robinson)発電所のほう酸注入タンクでカッティングから管台(とともにステンレス鋼)にかけて内面からの応力腐食割れによる損傷が発生している。この事象は、飽和溶存酸素濃度(最大約8ppm)のほう酸水環境下で、高炭素量のステンレス鋼を使用していた管台が著しく錆歯化していたことが原因となり発生したものである。 しかしながら、ほう酸フィルタは溶接後熱処理を施していないこと、また使用温度も低い(100°C未満)ことから、現時点の知見において応力腐食割れ発生の可能性はない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認及び漏えい確認により、機器の健全性を確認している。
115	容器	フィルタ	△①	腐食(全面腐食)	フランジボルトの腐食(全面腐食)	ほう酸フィルタ	フランジボルトは、リングからの漏えいにより、内部流体による腐食が想定される。 しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認等により、機器の健全性を確認している。
116	容器	フィルタ	△②	流路の減少	スクリーン流路の減少	格納容器再循環サンプスクリーン	ディスク部は原子炉格納容器内空気環境へ開放されており、異物混入によるスクリーン流路の減少が想定される。 しかしながら、巡回点検等で目視により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、ばく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
117	容器	脱塩塔	△②	腐食(全面腐食)	支持脚の腐食(全面腐食)	冷却材混合式脱塩塔	支持脚は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、ばく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
118	容器	プール形容器	△①	腐食(隙間腐食)	プールゲートの腐食(隙間腐食)	使用済燃料ピット	プールゲートとゲートパッキンとの隙間面には、隙間腐食が想定される。 しかしながら、隙間腐食については、ほう酸水中の塩化物イオン濃度が0.15 ppmを超えないように管理されており、腐食が発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、ゲートパッキン取替時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
119	配管	ステンレス鋼配管	△②	高サイクル熱疲労割れ	母管の高サイクル熱疲労割れ	余熱除去系統配管	[高低温水合流型熱労割れ] 余熱除去冷却器出口配管とバイパス配管の合流部(高低温水合流部)は、局的にバイパス配管からの高温水が流入し、複雑な流況による熱過渡を受け、疲労が蓄積されることから、高サイクル熱疲労割れが想定される。 高低温水合流部のサイクル熱疲労割れに対する評価指針(JISME S 017-2003)に基づき評価を実施した。 劣化が進展すると仮定した場合における運転開始後60年時点の疲労評価に用いた過渡回数を表2.2-1に示す。 評価結果を表2.2-2に示すが、許容値を満足する結果を得た。 なお、余熱除去冷却器出口配管とバイパス配管の合流部については、第10回定期検査時(2006年度)に取替えを行なった。 また、漏えい検査により機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 [弁グランドリーケ型熱成層] 通常運転時使用されず、閉塞滞留部となる余熱除去系統配管の一部において、第1隔離弁にグランドリーケが生じ、水平管部において熱成層が発生、消滅を繰り返すことにより高サイクル熱疲労割れ(弁グランドリーケ型)が想定される。 しかしながら、隔離弁の分解点検を実施し、弁ディスク位置の調整により弁シート部の隙間を適正に管理していくことにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(12/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
120	配管	ステンレス鋼配管	△①	応力腐食割れ	母管(内面)の応力腐食割れ	余熱除去系統配管	1996年5月、米国セコイア(Sequoia)発電所2号炉で、1次系水質環境下においても局所的に溶存酸素濃度が高くなる等の理由で内面からの応力腐食割れによる漏えいが発生していることから、応力腐食割れが想定される。 しかしながら、高蓋で溶存酸素が高くなる可能性のある範囲の溶接部については、耐応力腐食割れ性に優れたSUS316系を使用している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、溶接部を対象とした超音波探傷検査又は漏えい検査により機器の健全性を確認している。
121	配管	ステンレス鋼配管	△①	粒界割れ	溶接部の施工条件に起因する内面からの粒界割れ	余熱除去系統配管	2020年8月、大飯3号炉において、加圧器スフレイ配管の1次冷却材管管台との溶接部近傍内面に亀裂が確認されている。調査の結果、「過大な溶接入熱」と「形状による影響」が重畠したことで表層近傍において特異な硬化が生じ、この特異な硬化が亀裂の発生に寄与したと推定された。亀裂は溶接熱影響部で粒界に沿って進展しており、粒界型応力腐食割れで進展したものと判断している。 一方、国内外のPWRプラントにおいて類似の事例は確認されておらず、玄海3、4号炉等において同様の事象発生の可能性があると推定された部位に対して追加検査が行われたが、亀裂は認められていない。これらの状況から、亀裂の発生は「過大な溶接入熱」と「形状による影響」が重畠した特異な事象と判断され、今後も機能の維持は可能であることがから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、大飯3号炉で発生した事象は特異であるが、メカニズムが全て明らかになっていないことから、玄海3号炉で類似性の高い箇所に対しては1回定期検査までの間、毎回検査を実施することとしている。また、第2回定期検査以降については、今後の知見拡充結果を踏まえて、供用期間中検査計画の検討を行う。
122	配管	ステンレス鋼配管	△②	応力腐食割れ	母管(外面)の応力腐食割れ	共通	配管外面に大気中の海塩粒子等の塩分が付着した場合、塩化物イオンにより応力腐食割れが想定される。 しかしながら、塩分の付着の可能性がある配管については付着塩分濃度を測定し健全性を確認している。 また、巡回点検等で目視により塗装又は防水措置(保温)の状態を確認し、必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 さらに、塩化ビニールテープの熱分解により生じた塩化物イオンにより応力腐食割れが想定される。 しかしながら、配管外表面の残存テープ有無について目視確認及びテープ痕部の浸透探傷検査を実施し、健全性を確認している。これらの点検はすでに完了しており、今後、塩化ビニールテープの熱分解による外表面からの応力腐食割れ発生の可能性はないと考える。
123	配管	ステンレス鋼配管	△①	腐食(全面腐食)	フランジボルトの腐食(全面腐食)	余熱除去系統配管、濃縮廃液処理系統配管、原子炉格納容器スフレイ系統配管(苛性ソーダライイン)、補助給水系統配管、タービン潤滑・制御油系統配管	フランジボルトは、ガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、タービン潤滑・制御油系統配管については、油霧汚気下にあり、腐食が発生し難い環境にある。 また、タービン潤滑・制御油系統配管以外の配管については、締付管理により漏えい防止を図つており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
124	配管	低合金鋼配管	△②	腐食(全面腐食)	母管(外面)の腐食(全面腐食)	共通	母管は低合金鋼であり、外表面からの腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装等により腐食を防止しており、塗装等が健全であれば腐食進行の可能性は小さく。 また、巡回点検等で目視により塗装等の状態を確認し、はく離等が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
125	配管	低合金鋼配管	△①	腐食(全面腐食)	フランジボルトの腐食(全面腐食)	共通	フランジボルトは、ガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、締付管理により漏えい防止を図つており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
126	配管	炭素鋼配管	△②	腐食(流れ加速型腐食)	母管の腐食(流れ加速型腐食)	主蒸気系統配管、主給水系統配管	高温水は二相流体を内包する炭素鋼配管では、エルボ部、分岐部、レジューサ部等の流れの乱れが起きる箇所で、流れ加速型腐食により減肉が想定される。 流れ加速型腐食による減肉は、流速、水質、温度、当該部の形状等の使用条件から発生する可能性は推定できるものの、個々の肉厚測定結果による進展評価以外に正確に定量的な評価を行うことは困難であるため、配管の減肉管理については減肉の可能性のある箇所の肉厚測定を行い、減肉の有無及び減肉率を判断し、寿命評価を実施することとしている。 配管減肉に対しては、減肉発生の知見及び調査結果に基づき作成した「原子力設備2次系配管肉厚の管理指針(PWR)」(平成2年3月)により、減肉の点検対象として主要点検部位(「日本機械学会 加圧水型原子力発電所配管減肉管理に関する技術規格(JSME S NG1-2006)」に定められた漏流発生部及び下流輪廻部を含む部位)及びその他部位(「主要点検部位以外の部位」)について管理対象とし、超音波による肉厚測定を行はずべてデータの蓄積を図ってきた。 また、美浜3号炉2次系配管破損事故(2004年8月)以降は、旧原子力安全・保安院指⽰文書「原子力発電工作物の保全のための点検、検査等にに関する電気事業法施行規則の規範の解釈(内規)」の制定について(平成20・21・22原院第4号 NISA-1630-06-5)や日本機械学会の規格(「加圧水型原子力発電所配管減肉管理に関する技術規格(JSME S NG1-2006)」に定められた内容に従い、対象系統及び部位や実施時期等の考え方を「配管肉厚管理要領書」(社内文書)に反映し、これに基づき配管減肉の管理を実施している。 現状保全として、「配管肉厚管理要領書」(社内文書)に基づき、超音波ささ計による肉厚計測を計画的に実施し、減肉の管理を行うことにより機能を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
127	配管	炭素鋼配管	△①	腐食(全面腐食)	母管(内面)の腐食(全面腐食)	原子炉捕機冷却水系統配管	母管は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内部流体はヒドロラジン水(防腐剤注入水)で腐食が発生し難い環境にあり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、系統機器の分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
128	配管	炭素鋼配管	△②	腐食(全面腐食)	母管(内面)の腐食(全面腐食)	格納容器減圧系統配管	母管は炭素鋼であり、内部流体は空気であるため、長期使用により腐食が想定される。 しかしながら、系統機器の分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
129	配管	炭素鋼配管	△②	腐食(全面腐食)	母管(内面)の腐食(全面腐食)	原子炉捕機冷却海水系統配管	原子炉捕機冷却海水系統配管は内部流体が海水であり、内部にライニングを施工しているが、ライニングのはく離等により海水が接した場合は腐食が想定される。 しかしながら、ライニング点検(目視確認)を実施し、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(13/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
130	配管	炭素鋼配管	△②	腐食(全面腐食)	母管(外面)の腐食(全面腐食)	共通	母管は炭素鋼であり、外面からの腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装等により腐食を防止しており、塗装等が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装等の状態を確認し、はく離等が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
131	配管	炭素鋼配管	△①	腐食(全面腐食)	フランジボルトの腐食(全面腐食)	主蒸気系統配管、原子炉補機冷却水系統配管、格納容器減圧系統配管、原子炉補機冷却海水系統配管	フランジボルトは、ガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、縫付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
132	配管	1次冷却材管	△①	応力腐食割れ	母管及び管台の応力腐食割れ	1次冷却材管	母管及び管台はステンレス鋼又はステンレス鋼を使用しており応力腐食割れが想定される。 しかしながら、定期検査時に飽和溶存酸素濃度(最大約8ppm)の流体が流入する際は流体温度が低い(最高でも80°C程度)ため、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。また、定期検査後のフロント起動時には1次冷却材中の溶存酸素濃度低減のための運転操作を実施するため、高温(100°C以上)で使用する場合は溶存酸素濃度が0.1ppm以下に低減された流体となっていることから応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、溶接部を対象とした超音波探傷検査、浸透探傷検査又は漏えい検査により機器の健全性を確認している。
133	配管	配管サポート	△②	腐食(全面腐食)	ベースフレート、ハイフクライン等の腐食(全面腐食)	共通	炭素鋼等を使用しているベースフレート、ハイフクライン等の配管サポート部は腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
134	配管	配管サポート	△②	摩耗	ピン等摺動部材の摩耗	Lボルト、スライドサポート、レストレスライン、スプリングハンギング、オイルスナバ、メカニカルスナバ	配管移動を許容するサポートの摺動部材は、配管熱移動や振動により摩耗が生じ、支持機能への影響が想定される。 しかしながら、巡視点検等で目視により摺動部又は支持状態に異常のないことを確認し、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
135	配管	配管サポート	△②	はく離	スライドフレートのフッ素樹脂のはく離	スライドサポート	主蒸気管等の大口径配管のスライドサポートのスライド部には、摩擦力を低減するために炭素鋼又はステンレス鋼表面にフッ素樹脂加工したスライドフレートを使用しているが、高温条件下で長期にわたり使用した場合フッ素樹脂のはく離が生じ、スライド部の固着等により支持機能への影響が想定される。 しかしながら、巡視点検等で目視により動作状況に異常のないことを確認し、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
136	配管	配管サポート	△①	ばねの変形(応力緩和)	ばねの変形(応力緩和)	スプリングハンガ	スプリングハンガのばねは、配管の自重に相当する荷重が常時加わっており、長期間保持されることにより変形(応力緩和)が生じ、支持機能への影響が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲内であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等以下の環境で使用しており、これまでに有意な変形は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、巡視点検等で目視により動作状況に異常のないことを確認し、機器の健全性を確認している。
137	配管	配管サポート	△①	劣化	グリスの劣化	メカニカルスナバ	メカニカルスナバのボールネジ部には、円滑な作動を確保するために潤滑剤としてグリスが塗布されている。このグリスが劣化し潤滑剤として機能しなくなった場合、ボールネジ部固着等により支持機能に影響が想定される。 しかしながら、熱によるグリスの劣化は、グリスの油分減少に伴い発生するものであるが、蒸発試験を実施した結果を用いて、60年間の油分減少量を外挿により推定した値は、安全側に設定した許容値に対して十分低いことを確認した。また、放射線によるグリスの劣化については、耐放射線試験を実施し、長期の運転を考慮しても特に問題ないことを確認している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、巡視点検等で目視により動作状況に異常のないことを確認し、機器の健全性を確認している。
138	弁	仕切弁	△②	腐食(流れ加速型腐食)	弁箱、弁蓋等の腐食(流れ加速型腐食)	主蒸気逃がし弁元弁	弁箱、弁蓋、弁体及び弁座は炭素鋼又は炭素鋼であり、内部流体が蒸気であるため、内部流体による流れ加速型腐食により減肉が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
139	弁	仕切弁	△②	腐食(全面腐食)	弁箱、弁蓋等の腐食(全面腐食)	補助給水隔離弁、シリンドラ冷却水ポンプ入口弁	弁箱、弁蓋、弁体及び弁座は炭素鋼又は炭素鋼であり、内部流体が給水又は純水(飽和溶存酸素濃度、最大約8ppm)であるため腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
140	弁	仕切弁	△①	腐食(全面腐食)	弁箱、弁蓋等の腐食(全面腐食)	R.C.P. 余剰抽出冷却器CCW入口ライン外隔離弁	弁箱、弁蓋、弁体及び弁座は炭素鋼又は炭素鋼であり腐食が想定される。 しかしながら、内部流体はヒドラジン水(防錆剤注入水)で腐食が発生し難い環境にあり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
141	弁	仕切弁	△②	腐食(異種金属接触腐食)	弁箱、弁蓋等の腐食(異種金属接触腐食)	原子炉補機冷却海水供給ライン止弁(移動式大容量ポンプ車側)	弁箱、弁蓋、弁体及び弁座は炭素鋼又は炭素鋼であるため、海水接液面にはラインングを施しているが、ラインングのばく離等により海水が接液した場合、弁棒がステンレス鋼であるため、炭素鋼又は炭素鋼部位に異種金属接触腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視によりラインングのばく離等がないことを確認し、必要に応じて適切に対処することにより、機器の健全性を維持することとしている。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(14/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
142	弁	仕切弁	△②	腐食（全面腐食）	弁箱、弁蓋（外面）の腐食（全面腐食）	主蒸気逃がし弁元弁、補助給水隔壁弁、RCP、余剰抽出冷却器CCW入口ライン外隔壁弁、シリンドラ冷却水ポンプ入口弁、原子炉補機冷却海水供給ライン止弁（移動式大容量ポンプ車側）	弁箱及び弁蓋は炭素鋼鋳鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装等により腐食を防止しており、塗装等が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装等の状態を確認し、はく離等が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
143	弁	仕切弁	△①	熱時効	弁箱、弁蓋等の熱時効	余熱除去ラインルーフ高温側出口弁	弁箱、弁蓋及び弁体はステンレス鋼鋳鋼であり、使用温度が250°C以上と高いため、熱時効による材料特性変化を起こす可能性があるが、熱時効は材質変化に加え、欠陥が存在し、かつ高い応力が存在する場合について検討が必要となる。 しかしながら、弁は接続される配管と比較して厚板に製造されていることから発生応力は小さく、製造時の非破壊検査で有意な欠陥がないことを確認し、さらに運転開始後60年を想定した疲労評価でも許容値を満足することから、評価期間において欠陥の発生する要因があるとは考えにくい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
144	弁	仕切弁	△①	腐食（全面腐食）	弁蓋ボルトの腐食（全面腐食）	共通	弁蓋ボルトはガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
145	弁	仕切弁	△②	摩耗	弁体、弁座又は弁箱弁座部（シート面）の摩耗	共通	弁体、弁座のシート面は弁の開閉による摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により状態を確認し、必要に応じてシート面磨り合わせ手入れ、取替を行うことにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
146	弁	仕切弁	△①	摩耗	弁体、弁棒（連結部）の摩耗	共通	弁体と弁棒の連結部ははめ込み式であり、弁内部の流れにより弁体が振動してその連結部が摩耗することが想定される。 しかしながら、弁体にはその振動等を拘束するためのガイド部を設けるとともに、流れの影響を受けないよう弁部には弁体を弁蓋内に収める構造としており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
147	弁	仕切弁	△②	摩耗	弁棒（ハッキン受け部）の摩耗	共通	弁棒は開閉に伴うハッキン受け部との擦動により、摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
148	弁	仕切弁	△②	腐食（隙間腐食）	弁棒の腐食（隙間腐食）	共通	弁棒はハッキンとの接触部において腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
149	弁	仕切弁	△②	腐食（孔食・隙間腐食）	弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）	原子炉補機冷却海水供給ライン止弁（移動式大容量ポンプ車側）	弁棒はステンレス鋼であり、内部流体が海水であるため、孔食・隙間腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持することとしている。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
150	弁	仕切弁	△①	応力腐食割れ	弁棒の応力腐食割れ	共通	1989年3月、川内2号炉の仕切弁で水素脆化型の応力腐食割れ（遅れ割れ）による弁棒のき裂損傷が発生しているが、当該事象は開弁時にバックシートを効かせ過ぎたことによる過大な応力が原因で発生したものである。 しかしながら、運用の改善を図り手動弁は開弁時バックシートを効かせず、また、電動弁はバックシートを効かせないよう開弁位置を設定している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
151	弁	仕切弁	△②	腐食（全面腐食）	ヨークの腐食（全面腐食）	A FWPミニフロー・フルフローライン復水タンク入口弁、シリンドラ冷却水ポンプ入口弁を除く弁共通	ヨークは炭素鋼鋳鋼であり腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目標により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
152	弁	玉形弁	△①	腐食（全面腐食）	弁箱、弁蓋等の腐食（全面腐食）	よう素除去薬品注入弁、蓄圧タンク窒素供給ライン外隔壁弁、CHP、ポンプ、モータCCW出口弁	蓄圧タンク窒素供給ライン外隔壁弁及びCHP、ポンプ、モータCCW出口弁の弁箱、弁蓋及び弁体は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり腐食が想定される。 しかしながら、内部流体は窒素又はヒドロジン水（防錆剤注入水）で腐食が発生し難い環境にあり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 また、よう素除去薬品注入弁は内部流体が苛性ソーダ溶液であり、腐食が想定される。 しかしながら、弁箱、弁蓋、弁座及び弁棒はステンレス鋼鋳鋼又はステンレス鋼であり、苛性ソーダの濃度及び使用温度が低く、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
153	弁	玉形弁	△②	腐食（全面腐食）	弁箱、弁蓋の腐食（全面腐食）	主蒸気逃がし弁、SGBD外隔壁弁	弁箱及び弁蓋は低合金鋼鋳鋼又は低合金鋼であり、長期使用により腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
154	弁	玉形弁	△②	腐食（全面腐食）	弁箱、弁蓋（外面）の腐食（全面腐食）	主蒸気逃がし弁、SGBD外隔壁弁、蓄圧タンク窒素供給ライン外隔壁弁、CHP、ポンプ、モータCCW出口弁	弁箱及び弁蓋は炭素鋼、炭素鋼鋳鋼、低合金鋼鋳鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装等により腐食を防止しており、塗装等が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目標により塗装等の状態を確認し、はく離等が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(15/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
155	弁	玉形弁	△①	応力腐食割れ	弁箱、弁蓋等の応力腐食割れ	よう素除去薬品注入弁	弁箱、弁蓋、弁体、弁座及び弁棒はステンレス鋼製鋼又はステンレス鋼であり、内部流体が苛性ソーダ溶液であることから、応力腐食割れが想定される。 しかしながら、図2-2-1に示すように苛性ソーダの濃度及び使用温度が低く、応力腐食割れが発生し難い環境にあり、これまでに有意な割れは認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
156	弁	玉形弁	△①	腐食（全面腐食）	弁蓋ボルトの腐食（全面腐食）	よう素除去薬品注入弁、主蒸気逃がし弁、スチームコンバータ加熱蒸気圧力制御弁（小弁）、S GB D外隔離弁、耐圧タンク窒素供給ライン外隔離弁、CH P、ポンプ、モータ CCW出口弁	弁蓋ボルトはガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、綿付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
157	弁	玉形弁	△②	摩耗	弁体、弁座又は弁箱弁座部（シート面）の摩耗	抽出ライン止弁、SWP電動機冷却水絞り弁を除く弁共通	弁体、弁座又は弁箱弁座部シート面は弁の開閉による摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により状態を確認し、必要に応じてシート面磨り合わせ手入れ、取替を行うことにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
158	弁	玉形弁	△②	腐食（エロージョン）	弁体、弁座の腐食（エロージョン）	主蒸気逃がし弁、スチームコンバータ加熱蒸気圧力制御弁（小弁）	中間開度で制御されている弁の弁体及び弁座については、内部流体によるエロージョンにより減肉が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
159	弁	玉形弁	△②	摩耗	弁棒（パッキン受け部）の摩耗	抽出ライン止弁、SWP電動機冷却水絞り弁を除く弁共通	弁棒は開閉に伴うパッキン受け部との摩擦により、摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
160	弁	玉形弁	△②	腐食（隙間腐食）	弁棒の腐食（隙間腐食）	抽出ライン止弁、SWP電動機冷却水絞り弁を除く弁共通	弁棒はパッキンとの接触部において腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
161	弁	玉形弁	△①	応力腐食割れ	弁棒の応力腐食割れ	抽出ライン止弁、SWP電動機冷却水絞り弁を除く弁共通	1989年3月、川内2号炉の仕切弁で水素脆化型の応力腐食割れ（遅れ割れ）による弁棒のき裂損傷が発生しているが、当該事象は開弁時にバックシートを効かせ過ぎたことによる過大な応力が原因で発生したものである。 しかしながら、運用の改善を図り手動弁は開弁時バックシートを効かせず、また、電動弁や空氣作動弁はバックシート部の発生応力を制限して開弁時のバックシート部に過大な応力が発生しないような操作を行っている。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
162	弁	玉形弁	△②	腐食（全面腐食）	ヨークの腐食（全面腐食）	よう素除去薬品注入弁、CH P、ポンプ、モータ CCW出口弁	ヨークは炭素鋼製鋼又は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
163	弁	バタフライ弁	△②	腐食（全面腐食）	弁箱、弁蓋等の腐食（全面腐食）	グランド蒸気復水器排気ファン入口弁、C/V水素ハーバージ給気ライン内隔離弁	弁箱、弁蓋、弁体及び弁座は炭素鋼製鋼又は炭素鋼であり、内部流体が蒸気又は空気であるため腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
164	弁	バタフライ弁	△①	腐食（全面腐食）	弁箱、弁蓋等の腐食（全面腐食）	スブレイクーラ CCW第1出口弁	弁箱、弁蓋、弁体及び弁座は炭素鋼製鋼又は炭素鋼であり腐食が想定される。 しかしながら、内部流体はヒドラジン水（防錆剤注入水）で腐食が発生し難い環境にあり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
165	弁	バタフライ弁	△②	腐食（異種金属接觸腐食）	弁箱、弁蓋等の腐食（異種金属接觸腐食）	SWP出口弁	弁箱、弁蓋及び弁座は炭素鋼製鋼又は炭素鋼であるため、海水接液面にはライニングを施しているが、ライニングのはく離等により海水が接液した場合、弁体が銅合金であるため、炭素鋼製鋼又は炭素鋼部位に異種金属接觸腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視によりライニングのはく離等がないことを確認し、必要に応じて適切に対処することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
166	弁	バタフライ弁	△②	腐食（全面腐食）	弁箱、弁蓋（外面）の腐食（全面腐食）	グランド蒸気復水器排気ファン入口弁、スブレイクーラ CCW第1出口弁、C/V水素ハーバージ給気ライン内隔離弁、SWP出口弁	弁箱及び弁蓋は炭素鋼製鋼又は炭素鋼であり腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装等により腐食を防止しており、塗装等が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装等の状態を確認し、はく離等が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
167	弁	バタフライ弁	△②	応力腐食割れ	弁箱、弁蓋等の応力腐食割れ	廃液蒸発装置濃縮液ポンプ入口弁	弁箱、弁蓋、弁体、弁座及び弁棒はステンレス鋼製鋼又はステンレス鋼であり、内部流体は廃液で塩化物イオン濃度が高く、かつ高温であるため、応力腐食割れが想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
168	弁	バタフライ弁	△①	腐食（全面腐食）	弁蓋ボルトの腐食（全面腐食）	共通	弁蓋ボルトはガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、綿付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(16/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
169	弁	バタフライ弁	△②	摩耗	弁体、弁座又は弁箱弁座部シート面は弁の開閉による摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。	グランド蒸気復水器排気ファン入口弁を除く弁通	
170	弁	バタフライ弁	△②	摩耗	弁体、弁棒の摩耗	グランド蒸気復水器排気ファン入口弁	弁体及び弁棒はスフライン結合となっており摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
171	弁	バタフライ弁	△②	腐食（エロージョン）	弁体、弁座の腐食（エロージョン）	余熱除去冷却器出口流量設定弁	中間開度で制御されている弁の弁体及び弁座については、内部流体によるエロージョンにより渦肉が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
172	弁	バタフライ弁	△②	腐食（孔食・隙間腐食）	弁体、弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）	SWP出口弁	弁体及び弁棒は銅合金であり、内部流体が海水であるため、孔食・隙間腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
173	弁	バタフライ弁	△②	摩耗	弁棒（ハッキン受け部及び軸保持部）の摩耗	共通	弁棒は開閉に伴うハッキン受け部及び軸保持部との擦動により摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
174	弁	バタフライ弁	△②	腐食（隙間腐食）	弁棒の腐食（隙間腐食）	共通	弁棒はハッキン又はOリングとの接触部において腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
175	弁	ダイヤフラム弁	△②	腐食（全面腐食）	弁箱の腐食（全面腐食）	SWP電動機冷却水ライン止弁	内部流体は海水であり、錆鉄製の弁箱においては腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視によりライニングのばく離等がないことを確認し、必要に応じて適切に対処することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
176	弁	ダイヤフラム弁	△②	腐食（全面腐食）	弁箱（外面）の腐食（全面腐食）	SWP電動機冷却水ライン止弁	弁箱は錆鉄であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装等により腐食を防止しており、塗装等が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装等の状態を確認し、ばく離等が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
177	弁	ダイヤフラム弁	△①	腐食（全面腐食）	弁蓋ボルトの腐食（全面腐食）	共通	弁蓋ボルトはダイヤフラムからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、綿被管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
178	弁	ダイヤフラム弁	△②	摩耗	弁棒の摩耗	共通	弁の開閉に伴い、弁棒と弁蓋の嚙撓部には摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
179	弁	スイング逆止弁	△①	腐食（全面腐食）	弁箱、弁蓋等の腐食（全面腐食）	よう素除去薬品注入ライン逆止弁、制御用空気除湿装置吸着塔出口逆止弁、RCP、余剰抽出冷却器C CW入口ライン隔離逆止弁	制御用空気除湿装置吸着塔出口逆止弁及びRCP、余剰抽出冷却器C CW入口ライン隔離逆止弁の弁箱、弁蓋、弁体、弁座及びアームは炭素鋼錆鋼又は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内部流体は乾燥した空気又はヒドラジン水（防錆剤注入水）で腐食が発生し難い環境にあり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 また、よう素除去薬品注入ライン逆止弁は内部流体が苛性ソーダ溶液であり、腐食が想定される。 しかしながら、弁箱、弁蓋、弁体、弁座、弁棒及びアームはステンレス鋼錆鋼又はステンレス鋼であり、苛性ソーダの濃度及び使用温度が低く、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
180	弁	スイング逆止弁	△②	腐食（流れ加速型腐食）	弁箱、弁蓋等の腐食（流れ加速型腐食）	主蒸気隔離弁	弁箱、弁蓋、弁体、弁座及びアームは炭素鋼錆鋼又は炭素鋼であり、内部流体が蒸気であるため、内部流体による流れ加速型腐食により渦肉が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
181	弁	スイング逆止弁	△②	腐食（全面腐食）	弁箱、弁蓋等の腐食（全面腐食）	M/D A FWP出口逆止弁	弁箱、弁蓋、弁体及びアームは炭素鋼錆鋼又は炭素鋼であり、内部流体が給水（飽和溶存酸素濃度、最大約8ppm）であるため、長期使用により腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
182	弁	スイング逆止弁	△②	腐食（異種金属接觸腐食）	弁箱、弁蓋の腐食（異種金属接觸腐食）	SWP出口逆止弁	弁箱及び弁蓋は炭素鋼錆鋼又は炭素鋼であるため、海水接液面にはライニングを施しているが、ライニングのばく離等により海水が接液した場合、弁体等が銅合金であるため、炭素鋼錆鋼又は炭素鋼部位に異種金属接觸腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視によりライニングのばく離等がないことを確認し、必要に応じて適切に対処することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
183	弁	スイング逆止弁	△②	腐食（全面腐食）	弁箱、弁蓋（外面）の腐食（全面腐食）	主蒸気隔離弁、M/D A FWP出口逆止弁、制御用空気除湿装置吸着塔出口逆止弁、RCP、余剰抽出冷却器C CW入口ライン隔離逆止弁、SWP出口逆止弁	弁箱及び弁蓋は炭素鋼錆鋼又は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装等により腐食を防止しており、塗装等が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装等の状態を確認し、ばく離等が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(17/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
184	弁	スイング逆止弁	△① 熱時効	弁箱の熱時効	蓄圧タンク出口第二逆止弁		弁箱はステンレス鋼製であり、使用温度が250°C以上と高いため、熱時効による材料特性変化を起こす可能性があるが、熱時効は材質変化に加え、欠陥が存在し、かつ高い応力が存在する場合について検討が必要となる。 しかしながら、弁は接続される配管と比較して厚板に製造されていることから発生応力は小さく、製造時の非破壊検査で有意な欠陥がないことを確認し、さらに運転開始後60年を想定した疲労評価でも許容値を満足することから、評価期間において欠陥の発生する要因があるとは考えにくい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
185	弁	スイング逆止弁	△① 応力腐食割れ	弁箱、弁蓋等の応力腐食割れ	よう素除去薬品注入ライン逆止弁		弁箱、弁蓋、弁体、弁座、弁棒及びアームはステンレス鋼製又はステンレス鋼であり、内部流体が苛性ソーダ溶液であることから、応力腐食割れが想定される。 しかしながら、図2-2に示すように苛性ソーダの濃度及び使用温度が低く、応力腐食割れが発生し難い環境にあり、これまでに有意な割れは認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
186	弁	スイング逆止弁	△① 腐食(全面腐食)	弁蓋ボルトの腐食(全面腐食)	SWP電動機冷却水ライン逆止弁を除く弁共通		弁蓋ボルトはガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、綿付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
187	弁	スイング逆止弁	△② 摩耗	弁体、弁座又は弁箱弁座部(シート面)の摩耗	SWP電動機冷却水ライン逆止弁を除く弁共通		弁体、弁座又は弁箱弁座部シート面は弁の開閉による摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により状態を確認し、必要に応じてシート面擦り合わせ手入れ、取替を行うことにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
188	弁	スイング逆止弁	△② 腐食(孔食・隙間腐食)	弁体、弁座等の腐食(孔食・隙間腐食)	SWP出口逆止弁		弁体、弁座、弁棒及びアームは銅合金であり、内部流体が海水であるため、孔食・隙間腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
189	弁	スイング逆止弁	△② 摩耗	弁棒、アームの摩耗	SWP電動機冷却水ライン逆止弁を除く弁共通		弁棒は開閉に伴うハッキン受け部又は軸保持部との擦動による摩耗が想定される。また、アームと弁棒は開閉に伴う擦動による摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
190	弁	スイング逆止弁	△② 腐食(隙間腐食)	弁棒の腐食(隙間腐食)	主蒸気隔離弁		弁棒はハッキンとの接触部において腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
191	弁	リフト逆止弁	△② 腐食(流れ加速型腐食)	弁箱、弁蓋の腐食(流れ加速型腐食)	C/V補助蒸気供給ライン隔離逆止弁		弁箱及び弁蓋は炭素鋼であり、内部流体が蒸気であるため、内部流体による流れ加速型腐食により減肉が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
192	弁	リフト逆止弁	△② 腐食(全面腐食)	弁箱、弁蓋の腐食(全面腐食)	スチームコンバータ給水ポンプミニフロー逆止弁		弁箱及び弁蓋は炭素鋼であり、長期使用により腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
193	弁	リフト逆止弁	△① 腐食(全面腐食)	弁箱、弁蓋の腐食(全面腐食)	蓄圧タンク窒素供給ライン隔離逆止弁、RC.P.、余剰抽出冷却器CCW出口ライン隔離バイパス弁		弁箱及び弁蓋は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内部流体は窒素又はヒドラジン水(防錆剤注入水)で腐食が発生し難い環境にあり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
194	弁	リフト逆止弁	△② 腐食(全面腐食)	弁箱、弁蓋(外面)の腐食(全面腐食)	C/V補助蒸気供給ライン隔離逆止弁、スチームコンバータ給水ポンプミニフロー逆止弁、蓄圧タンク窒素供給ライン隔離逆止弁、RC.P.、余剰抽出冷却器CCW出口ライン隔離バイパス弁		弁箱及び弁蓋は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装等により腐食を防止しており、塗装等が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装等の状態を確認し、はく離等が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
195	弁	リフト逆止弁	△① 腐食(全面腐食)	弁蓋ボルトの腐食(全面腐食)	C/V補助蒸気供給ライン隔離逆止弁、スチームコンバータ給水ポンプミニフロー逆止弁、蓄圧タンク窒素供給ライン隔離逆止弁、制御用空気供給ライン隔離逆止弁、RC.P.、余剰抽出冷却器CCW出口ライン隔離バイパス弁		弁蓋ボルトはガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、綿付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
196	弁	リフト逆止弁	△② 摩耗	弁体、弁箱弁座部(シート面)の摩耗	共通		弁体、弁箱弁座部シート面は弁の開閉による摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により状態を確認し、必要に応じてシート面擦り合わせ手入れ、取替を行うことにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
197	弁	リフト逆止弁	△① 摩耗	弁蓋(ガイド部)、弁体の摩耗	共通		弁の開閉により、弁蓋(ガイド部)と弁体の摩耗が想定される。 しかしながら、運動荷重は加わらず、有意な摩耗が発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
198	弁	リフト逆止弁	△② 固着	弁体の固着	R.C.P.、余剰抽出冷却器CCW出口ライン隔離バイパス弁		内部流体はヒドラジン水(防錆剤注入水)であるため、炭素鋼配管の腐食生成物の発生は抑制されているが、長期運転における腐食生成物堆積による弁体の固着が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(18/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
199	弁	リフト逆止弁	△①	ばねの変形(応力緩和)	ばねの変形(応力緩和)	スチームコンバータ給水ポンプミニフロー逆止弁、制御用空気供給ライン隔離逆止弁を除く弁共通	[ばね]は弁の開閉の繰り返し及びある一定の応力状態にて長時間保持されることにより、変形(応力緩和)が想定される。 しかしながら、リフト逆止弁の[ばね]は、高粘性流体を取り扱うラインにおける使用を考慮して着座性をよくするために設けられているもので、玄海3号炉で使用している水や空気等を取り扱うラインでは流体の粘性が低く弁体の自重のみで閉止可能であるため、仮に[ばね]の応力緩和が生じたとしても弁の機能に影響しない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
200	弁	安全逃がし弁	△②	腐食(全面腐食)	弁箱、弁蓋等の腐食(全面腐食)	共通	弁箱、弁蓋及び弁座は炭素鋼鉄鋼又は炭素鋼であり、長期使用により腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
201	弁	安全逃がし弁	△②	腐食(全面腐食)	弁箱、弁蓋等(外面)の腐食(全面腐食)	共通	弁箱、弁蓋及び弁蓋ボルトは炭素鋼鉄鋼、炭素鋼又は低合金鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装等により腐食を防止しており、塗装等が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡査点検等で目視により塗装等の状態を確認し、はく離等が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
202	弁	安全逃がし弁	△①	摩耗	弁体、弁座(シート面)及び弁棒の摩耗	共通	弁体、弁座シート面及び弁棒は弁の開閉による摩耗が想定される。 しかしながら、安全弁は系統の異常昇圧時の保護目的で設置されており作動回数は少なく、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
203	弁	安全逃がし弁	△①	ばねの変形(応力緩和)	ばねの変形(応力緩和)	共通	[ばね]は弁の開閉の繰り返し及びある一定の応力状態にて長期間保持されることにより、変形(応力緩和)が想定される。 しかしながら、[ばね]に発生する応力は弾性範囲内であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該[ばね]は同等以下の環境で使用しており、これまでに有意な変形は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び作動確認により、機器の健全性を確認している。
204	弁	電動装置	△②	腐食(全面腐食)	フレーム及び駆動装置ハウジングの腐食(全面腐食)	共通	フレーム及び駆動装置ハウジングは鋳鉄であり、腐食が想定される。 しかしながら、内外面とも塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食の可能性は小さい。 また、分解点検等での目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
205	弁	電動装置	△①	腐食(全面腐食)	電動機(低圧電動機)の固定子コア、回転子コア、主極コア、補極コア及び電機子コアの腐食(全面腐食)	電動機(低圧電動機)の固定子コア、回転子コア[余熱除去ファンルーフ高温側出口弁電動装置]、主極コア、補極コア及び電機子コア[T/D A FWP駆動蒸気入口弁電動装置]	固定子コア、回転子コア、主極コア、補極コア及び電機子コアは軟鋼又は珪素鋼板であり、腐食が想定される。 しかしながら、固定子コア、回転子コア、主極コア、補極コア及び電機子コアはエポキシモールド等により、腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時に目視確認により、機器の健全性を確認している。
206	弁	電動装置	△②	摩耗	ステムナットの摩耗	共通	駆動装置内部は嵌合による駆動部があり、弁の開閉による摩耗が想定される。 しかしながら、ステムナットの嵌合部は潤滑油により摩耗を防止している。 また、分解点検時に目視確認することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
207	弁	電動装置	△①	摩耗	歯車の摩耗	共通	駆動装置内部は嵌合による駆動部があり、弁の開閉による摩耗が想定される。 しかしながら、歯車の嵌合部は潤滑油により摩耗を防止しており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時に目視確認することにより、機器の健全性を確認している。
208	弁	電動装置	△①	摩耗	整流子の摩耗	T/D A FWP駆動蒸気入口弁電動装置	整流子は、ブラシとの擦動部が摩耗する可能性がある。 しかしながら、整流子材はブラシ材より硬質であることから摩耗の可能性は小さく、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時に目視確認することにより、機器の健全性を確認している。
209	弁	電動装置	△①	はく離	電磁ブレーキのライニングのはく離	T/D A FWP駆動蒸気入口弁電動装置	2008年7月、敦賀2号炉のタービン動捕助給水ポンプ起動入口弁の直流水電動機用電磁ブレーキにおいて、電磁ブレーキのライニングのはく離が発生しているが、この事象は、当該弁が外気の影響を受ける高湿度エリアに設置されていたことに伴い発生した結露水がライニングの接着面に浸透し、接着力を低下させたものである。 玄海3号炉のT/D A FWP駆動蒸気入口弁電動装置は屋内に設置され高湿度環境ではなく、またライニングはブレーキ板にリベット止めされていることからはく離の可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時に目視確認することにより、機器の健全性を確認している。
210	弁	電動装置	△②	腐食(全面腐食)	取付ボルトの腐食(全面腐食)	共通	取付ボルトは低合金鋼であり腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食の可能性は小さい。 また、巡査点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(19/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
211	弁	空気作動装置	△②	腐食（全面腐食）	ケース、シリンドラ等の外側からの腐食（全面腐食）	共通	主蒸気逃がし弁空気作動装置のケース、主蒸気隔離弁空気作動装置のシリンドラ、レバー、钢管及び継手及びアキュムレータは炭素鋼又は炭素鋼錆鋼であり、外側の腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
212	弁	空気作動装置	△①	腐食（全面腐食）	ケース、シリンドラの内側からの腐食（全面腐食）	共通	主蒸気逃がし弁空気作動装置のケース、主蒸気隔離弁空気作動装置のシリンドラは炭素鋼錆鋼であり、内側の腐食が想定される。 しかしながら、内側については内部流体が制御用空気であり、清浄な乾燥空気雰囲気であるため、腐食し難い環境にあり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
213	弁	空気作動装置	△②	腐食（全面腐食）	ケースボルト等の腐食（全面腐食）	共通	主蒸気逃がし弁空気作動装置のケースボルト、フレーム、ヨーク及び取付ボルト、主蒸気隔離弁空気作動装置のシリンドラボルト、ナット及び取付ボルトは炭素鋼、炭素鋼錆鋼又は低合金鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
214	弁	空気作動装置	△①	ばねの変形（応力緩和）	ばねの変形（応力緩和）	共通	ばねは弁の開閉の繰り返し及びある一定の応力状態にて長時間保持されることにより、変形（応力緩和）が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弹性範囲内であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等以下の環境で使用しており、これまでに有意な変形は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び作動確認により、機器の健全性を確認している。
215	弁	空気作動装置	△①	摩耗	ピストンとピストンガイド、ピストンロッドとブッシュ及びレバーとピンの摩耗	主蒸気隔離弁空気作動装置	ピストンとピストンガイド、ピストンロッドとブッシュ及びレバーとピンは閉鎖動作による振動により、摩耗が想定される。 しかしながら、ピストンとピストンガイドの間にクリアランスがあり実際には接触しておらず、ピストンとパッキン押え板により固定されたゴム製のパッキンがピストンガイドに接触するようしているため、ピストンやピストンガイドに摩耗が発生しないようにしており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 また、ピストンロッドとブッシュ及びレバーとピンの振動部は硬度差を設けて摩耗を防止しております。これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時に目視確認することにより、機器の健全性を確認している。
216	弁	空気作動装置	△①	疲労割れ	钢管及び継手の疲労割れ	主蒸気逃がし弁空気作動装置	钢管及び継手は弁開閉時の振動及び配管振動による疲労割れが考えられる。 しかしながら、钢管及び継手は、振動による過大な応力が生じない設計としており、これまでに有意な疲労割れは認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
217	弁	主蒸気止め弁	△②	腐食（流れ加速度腐食及びエロージョン）	弁箱、弁蓋及び弁棒の腐食（流れ加速度腐食及びエロージョン）	主蒸気止め弁	弁箱及び弁蓋は炭素鋼錆鋼又は炭素鋼であり、内部流体が蒸気であるため、内部流体による流れ加速度腐食により減肉が想定される。 また、弁棒の高減肉部では、エロージョンによる減肉が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認又は寸法計測により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
218	弁	主蒸気止め弁	△①	腐食（全面腐食）	弁箱、弁蓋（外面）の腐食（全面腐食）	主蒸気止め弁	弁箱及び弁蓋は炭素鋼錆鋼又は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
219	弁	主蒸気止め弁	△①	腐食（全面腐食）	弁蓋ボルトの腐食（全面腐食）	主蒸気止め弁	弁蓋ボルトはガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、継付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
220	弁	主蒸気止め弁	△①	摩耗	弁体、弁座（シート面）の摩耗	主蒸気止め弁	弁体及び弁座シート面は弁の閉鎖による摩耗が想定される。 しかしながら、アクチュエータのダッシュボット部で減速し衝撃力を和らげており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認、浸透探傷検査及び当たり確認により、機器の健全性を確認している。
221	弁	主蒸気止め弁	△①	疲労割れ	弁体の疲労割れ	主蒸気止め弁	弁体の応力集中部においては、急閉時に発生する弁体と弁座との衝突により、材料に疲労が蓄積することから、疲労割れが想定される。 しかしながら、主蒸気止め弁は、アクチュエータで減速し衝撃力を和らげ、発生応力が小さくなる様に設計上の考慮をしている。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(20/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
222	弁	主蒸気止め弁	△①	摩耗	弁棒の摩耗	主蒸気止め弁	弁棒の摆動部は弁の開閉動作による摩耗が想定される。 しかしながら、弁棒の摆動部には塗装により表面を硬化して耐摩耗性を考慮しており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び間隙計測により、機器の健全性を確認している。
223	弁	主蒸気止め弁	△①	ばねの変形(応力緩和)	閉鎖ばねの変形(応力緩和)	主蒸気止め弁	閉鎖ばねは弁の開閉の繰り返し及び弁全開位置での荷重が加わった状態で長期間保持されることにより、変形(応力緩和)が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弹性範囲内であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等以下の環境で使用しており、これまでに有意な変形は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び間隙計測により、機器の健全性を確認している。
224	弁	主蒸気止め弁	△①	摩耗	アクチュエータの摩耗	主蒸気止め弁	弁の開閉動作により、アクチュエータの摆動部には摩耗が想定される。 しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び寸法計測により、機器の健全性を確認している。
225	弁	主蒸気止め弁	△②	腐食(全面腐食)	アクチュエータの腐食(全面腐食)	主蒸気止め弁	アクチュエータは炭素鋼又は鉄錆等であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
226			△①	腐食(全面腐食)			一方、内面については内部流体が油で腐食が発生し難い環境にあり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
227	弁	主蒸気止め弁	△②	腐食(全面腐食)	支持軸の腐食(全面腐食)	主蒸気止め弁	支持軸は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
228	弁	蒸気加減弁	△②	腐食(流れ加速型腐食及びエロージョン)	弁箱、弁蓋及び弁棒の腐食(流れ加速型腐食及びエロージョン)	蒸気加減弁	弁箱及び弁蓋は炭素鋼錆鋼又は炭素鋼であり、内部流体が蒸気であるため、内部流体による流れ加速型腐食により減肉が想定される。 また、弁棒の高減圧部では、エロージョンによる減肉が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認又は寸法計測により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
229	弁	蒸気加減弁	△①	腐食(全面腐食)	弁箱、弁蓋(外面)の腐食(全面腐食)	蒸気加減弁	弁箱及び弁蓋は炭素鋼錆鋼又は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
230	弁	蒸気加減弁	△①	腐食(全面腐食)	弁蓋ボルトの腐食(全面腐食)	蒸気加減弁	弁蓋ボルトはガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
231	弁	蒸気加減弁	△①	摩耗	弁体、弁箱弁座部(シート面)の摩耗	蒸気加減弁	弁体及び弁箱弁座部シート面は弁の開閉による摩耗が想定される。 しかしながら、弁体及び弁箱弁座部には、それぞれ耐摩耗性に優れたステライト又はステンレス鋼を内蔵しており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認、浸透探傷検査又は磁粉探傷検査及び当たり確認により、機器の健全性を確認している。
232	弁	蒸気加減弁	△②	腐食(流れ加速型腐食)	弁体の腐食(流れ加速型腐食)	蒸気加減弁	マフラ穴からの噴流による流れ加速型腐食対策として弁体外周はステライト肉盛を施しているが、ステライト肉盛のない弁体下面については、流れ加速型腐食により減肉が想定される。 しかしながら、分解点検時に目視確認及び弁体下面の深さ計測を実施し、腐食進行程度の把握を行うことにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
233	弁	蒸気加減弁	△①	摩耗	弁棒の摩耗	蒸気加減弁	弁棒の摆動部は弁の開閉動作による摩耗が想定される。 しかしながら、弁棒の摆動部には塗装により表面を硬化して耐摩耗性を考慮しており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び間隙計測により、機器の健全性を確認している。
234	弁	蒸気加減弁	△①	ばねの変形(応力緩和)	閉鎖ばねの変形(応力緩和)	蒸気加減弁	閉鎖ばねは弁の開閉の繰り返し及び弁全開位置での荷重が加わった状態で長期間保持されることにより、変形(応力緩和)が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弹性範囲内であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等以下の環境で使用しており、これまでに有意な変形は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び作動確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(21/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
235	弁	蒸気加減弁	△①	摩耗	アクチュエータの摩耗	蒸気加減弁	弁の開閉動作により、アクチュエータの摺動部には摩耗が想定される。 しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び寸法計測により、機器の健全性を確認している。
236	弁	蒸気加減弁	△②	腐食(全面腐食)	アクチュエータの腐食(全面腐食)	蒸気加減弁	アクチュエータは炭素鋼又は鉄等であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接觸部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目標により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
237			△①	腐食(全面腐食)			一方、内面については内部流体が油で腐食が発生し難い環境にあり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
238	弁	インターフロート弁・再熱蒸気止め弁	△①	腐食(流れ加速型腐食)	弁箱の腐食(流れ加速型腐食)	インターフロート弁	弁箱は炭素鋼製であり、内部流体が蒸気であるため、内部流体による流れ加速型腐食により減肉が想定される。 しかしながら、蒸気は乾き蒸気であり、これまでに有意な減肉は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び弁体と弁箱の隙間計測により、機器の健全性を確認している。
239	弁	インターフロート弁・再熱蒸気止め弁	△①	腐食(全面腐食)	弁箱(外面)及び軸受サポートの腐食(全面腐食)	インターフロート弁	弁箱及び軸受サポートは炭素鋼製であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接觸部は塗装により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
240	弁	インターフロート弁・再熱蒸気止め弁	△①	摩耗	弁棒の摩耗	インターフロート弁	弁棒は開閉に伴う軸保持部との摺動により摩耗が想定される。 しかしながら、摺動相手の軸受部は、潤滑性の良いブッシュを使用しており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び隙間計測により、機器の健全性を確認している。
241	弁	インターフロート弁・再熱蒸気止め弁	△①	腐食(全面腐食)	弁棒の腐食(全面腐食)	インターフロート弁	弁棒は低合金鋼であり、弁棒貫通部からの漏えいにより、内部流体による腐食が想定される。 しかしながら、ペローズシールにより内部流体はシールされており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
242	弁	インターフロート弁・再熱蒸気止め弁	△①	ばねの変形(応力緩和)	閉鎖ばねの変形(応力緩和)	インターフロート弁	閉鎖ばねは弁の開閉の繰り返し及び弁全開位置での荷重が加わった状態で長期間保持されることにより、変形(応力緩和)が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲内であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等以下の環境で使用しており、これまでに有意な変形は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び作動確認により、機器の健全性を確認している。
243	弁	インターフロート弁・再熱蒸気止め弁	△①	摩耗	アクチュエータの摩耗	インターフロート弁	弁の開閉動作により、アクチュエータの摺動部には摩耗が想定される。 しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び寸法計測により、機器の健全性を確認している。
244	弁	インターフロート弁・再熱蒸気止め弁	△②	腐食(全面腐食)	アクチュエータの腐食(全面腐食)	インターフロート弁	アクチュエータは炭素鋼又は鉄等であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接觸部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目標により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
245			△①	腐食(全面腐食)			一方、内面については内部流体が油で腐食が発生し難い環境にあり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
246	弁	タービン動主給水ポンプ駆動ターピン蒸気止め弁・蒸気加減弁	△②	腐食(流れ加速型腐食)	弁箱、弁蓋、蒸気室及び弁揚板の腐食(流れ加速型腐食)	共通	弁箱、弁蓋、蒸気室及び弁揚板は炭素鋼製鋼又は炭素鋼であり、内部流体が蒸気であるため、内部流体による流れ加速型腐食により減肉が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
247	弁	タービン動主給水ポンプ駆動ターピン蒸気止め弁・蒸気加減弁	△①	腐食(全面腐食)	弁箱、弁蓋及び蒸気室(外面)の腐食(全面腐食)	共通	弁箱、弁蓋及び蒸気室は炭素鋼製鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接觸部は塗装により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(22/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
248	弁	タービン動主給水ポンプ駆動タービン蒸気止め弁・蒸気加減弁	△①	腐食（全面腐食）	弁蓋ボルト、蒸気室ボルトの腐食（全面腐食）	共通	弁蓋ボルト及び蒸気室ボルトはガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、綿付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
249	弁	タービン動主給水ポンプ駆動タービン蒸気止め弁・蒸気加減弁	△①	摩耗	弁体及び弁座（シート面）の摩耗	共通	弁体及び弁シート面は弁の開閉による磨耗が想定される。 しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認、浸透探傷検査及び当たり確認により、機器の健全性を確認している。
250	弁	タービン動主給水ポンプ駆動タービン蒸気止め弁・蒸気加減弁	△①	腐食（流れ加速型腐食）	弁体ボルトの腐食（流れ加速型腐食）	タービン動主給水ポンプ駆動タービン低圧蒸気止め弁	弁体ボルトは低合金鋼であり、内部流体が蒸気であるため、内部流体による流れ加速型腐食により漏れが想定される。 しかしながら、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
251	弁	タービン動主給水ポンプ駆動タービン蒸気止め弁・蒸気加減弁	△①	摩耗	主弁、弁棒及びブッシュの摩耗	共通	主弁、弁棒及びブッシュの摺動部は、弁の開閉による磨耗が想定される。 しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び間隙計測により、機器の健全性を確認している。
252	弁	タービン動主給水ポンプ駆動タービン蒸気止め弁・蒸気加減弁	△①	腐食（全面腐食）	ブッシュの腐食（全面腐食）	共通	ブッシュは低合金鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
253	弁	タービン動主給水ポンプ駆動タービン蒸気止め弁・蒸気加減弁	△①	ばねの変形（応力緩和）	閉鎖ばねの変形（応力緩和）	タービン動主給水ポンプ駆動タービン低圧蒸気加減弁を除く弁	閉鎖ばねは弁の開閉の繰り返し及び弁全開位置での荷重が加わった状態で長期間保持されることにより、変形（応力緩和）が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲内であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等以下の環境で使用しており、これまでに有意な変形は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び作動確認により、機器の健全性を確認している。
254	弁	タービン動主給水ポンプ駆動タービン蒸気止め弁・蒸気加減弁	△①	摩耗	駆動装置シリンドラ等の摩耗	共通	駆動装置のシリンドラ、ピストリング、ピストンロッド及びブッシュの摺動部は、弁の開閉による磨耗が想定される。 しかしながら、摺動部は油霧潤滑下で使用されており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び間隙計測により、機器の健全性を確認している。
255	弁	タービン動主給水ポンプ駆動タービン蒸気止め弁・蒸気加減弁	△②	腐食（全面腐食）	駆動装置シリンドラ等の腐食（全面腐食）	共通	駆動装置シリンドラ等は炭素鋼鋳鋼、炭素鋼、鉄又は銅合金鋳物であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目標により塗装の状態を確認し、ばねが認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
256	弁	タービン動主給水ポンプ駆動タービン蒸気止め弁・蒸気加減弁	△①	腐食（全面腐食）			一方、内面については油霧潤滑下で腐食が発生し難い環境にあり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
257	炉内構造物	—	△①	応力腐食割れ	上部炉心支持柱等（※）のステンレス鋼の応力腐食割れ	炉内構造物	ステンレス鋼の上部炉心支持柱等は、応力腐食割れが想定される。 しかしながら、PWRプラントの1次冷却材の水質は、溶存酸素濃度5 ppm以下に管理しており、ステンレス鋼の応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、水中テレビカメラによる目視確認により、機器の健全性を確認している。 ※ラジアルキーを含む
258	炉内構造物	—	△①	高サイクル疲労割れ	上部炉心支持柱等の高サイクル疲労割れ	炉内構造物	炉内構造物のうち、1次冷却材高速流れにさらされている下部炉内構造物の炉心構、上部炉内構造物の上部炉心支持柱と制御棒クラスタ案内管において、流体によるランダム振動が発生し、上部炉心支持柱と制御棒クラスタ案内管に繰り返し応力が生じることから、高サイクル疲労割れが発生する可能性が考えられる。 しかしながら、3ループプラントを対象に1/5スケールモデルを用いた流动試験結果をもとに奥羽3号炉について評価した結果、高サイクル疲労に対して問題ないことを確認している。 また、1999年7月に敦賀2号炉の再生熱交換器連絡管において、温度の異なる1次冷却材の合流による温度ゆらぎ（サーマルストライピング）が生じ、高サイクル疲労による疲労割れが発生しているが、炉内構造物において温度の異なる1次冷却材が合流する炉心構出口ノズル部、上部炉心支持板及び制御棒クラスタ案内管等については、最大の温度差を考慮しても発生応力が疲労限より小さいため、高サイクル疲労割れ発生の可能性はない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、水中テレビカメラによる目視確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(23/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
259	炉内構造物	—	△②	韧性低下	炉心槽の中性子照射による韧性低下	炉内構造物	<p>炉心槽に使用しているステンレス鋼は、中性子照射により韌性低下等の機械的特性が変化する。</p> <p>中性子照射による韌性低下は、從来より原子炉容器を中心して検討評価されてきている。原子炉容器に使用されている材料はフェライト系の材料であり、この材料は中性子照射によって、開連温度の上昇や上部腐食吸収エネルギーの低下が顕著なため、從来から重要な経年劣化事象として評価されている。</p> <p>一方、炉心支持構造物であり強度上重要な炉心槽に使用されている材料はオーステナイト系の材料であって、フェライト系材料とは金属組織構造が異なり、韌性が高い材料である。しかし、「財」発電設備技術検査協会の「平成8年度 プラント長寿化技術開発に関する事業報告書」によるとオーステナイト系照射ステンレス鋼の破壊韌性値 J_{1C} 試験の結果、図2-1に示すように、中性子照射に対して、韌性値の低下が認められる。</p> <p>しかしながら、中性子照射による脆化が進行しても材料の脆化のみでは不安定破壊は発生せず、炉内構造物に有意な欠陥が存在しなければ、不安定破壊を起こす可能性は小さいと考える。なお、炉心槽接合部は、応力集中がなく照射量が少ないため、「(社)日本機械学会・維持規格 (JSME S NAI-2012)」に基づく評価では、照射誘起応力腐食割れ発生の可能性は小さい。</p> <p>さらにここで、万一有意な欠陥が存在すると仮定し、地震発生時のき裂安定性評価を実施した。想定欠陥は、「(社)日本機械学会・設計・建設規格 (JSME S NC1-2005/2007)」を準用し深さを板厚の1／5、長さは板厚の1／5倍の表面欠陥を周方向に仮定した(図2-2)。平板中の半梢円表面き裂の応力拡大係数 K を求める Raju I.S. and Newman J.C. Jr., NASA Technical Paper 1578, 1979. を用いて想定欠陥の応力拡大係数 K を算出した結果、$6 \cdot 5 \text{ MPa} \sqrt{\text{m}}$ となつた。一方、図2-2-1中の J_{1C} 最下限値 1.4 kJ/m^2 から、換算式により破壊韌性値 K_{1C} を求めると $5.1 \text{ MPa} \sqrt{\text{m}}$ となる。</p> $K_{1C} = \frac{E}{\sqrt{(1 - u^2)}} \times J_{1C}$ <p>E : 線弾性係数 (173,000 MPa at 350°C) u : ホアソン比 (0.3) J_{1C} : 破壊韌性値の下限 (14 kJ/m² at 350°C)</p> <p>よって、想定欠陥の応力拡大係数は、破壊韌性値を下回っており、不安定破壊は生じないことを確認した。</p> <p>また、炉心槽の中性子照射による韌性低下については、定期的に可能な範囲について、水中テレビカメラによる目視確認を実施し、有意な欠陥がないことを確認している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
260	炉内構造物	—	△②	摩耗	制御棒クラスタ案内管(案内板)の摩耗	炉内構造物	<p>通常運転時の1次冷却材の流れにより、制御棒クラスタ案内管内で制御棒が流体振動を起こす。その結果、制御棒と制御棒クラスタ案内管(案内板)との間で摩耗が発生する可能性がある。</p> <p>制御棒被覆管については摩耗減肉が認められていることから、長期的には制御棒クラスタ案内管(案内板)側が摩耗する可能性は否定できない。</p> <p>制御棒クラスタ案内管(案内板)の摩耗により、制御棒の案内機能に影響を及ぼす可能性がある事象としては、制御棒クラスタ案内管(案内板)からの抜け出しが考えられる。制御棒被覆管が進行し、径が細くなると、制御棒クラスタ案内管(案内板)から抜け出しやすい状態となる。現行の制御棒の管理では、制御棒被覆管が貫通するまでに制御棒を取り替えることとしており、制御棒被覆管が全部摩耗することはないと考えられるのは図2-3-1に示す摩耗長さ(6.8 m(管理摩耗長さ))と評価される。</p> <p>玄海3号炉は第1回定期検査時(2021年度～2022年度)に制御棒クラスタ案内管(案内板)の摩耗データを採取しており、採取時のプラント運転時間と摩耗量の関係から、「(社)日本機械学会・維持規格 (JSME SNAI-2012)」に基づき評価を実施した結果、玄海3号炉の摩耗長さが管理摩耗長さ(68%)に相当する摩耗体積に達するまでの時間は約6.5万時間と評価される。一方、2022年1月時点の運転実績は約1.5~6万時間である。</p> <p>以上より、玄海3号炉の制御棒クラスタ案内管(案内板)の摩耗が制御棒の案内機能に影響を及ぼす可能性はないと言える。</p> <p>また、制御棒クラスタ案内管(案内板)の摩耗による制御棒の案内機能への影響は、定期的に全制御棒の落下試験を実施しており、挿入時間に問題がないことによりその健全性を確認している。</p> <p>さらに、運転時間2.5万時間での摩耗計測を実施予定である。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
261	炉内構造物	—	△①	応力腐食割れ	支持ピンの応力腐食割れ	炉内構造物	<p>ニッケル基合金の支持ピンについては1978年10月美浜3号炉にて応力腐食割れが認められている。</p> <p>しかしながら、玄海3号炉の支持ピンは、応力腐食割れ感受性低減のため、新熱処理材応力低減化構造としていることから、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、水中テレビカメラによる目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
262	炉内構造物	—	△②	摩耗	炉内計装用シンプルチューブの摩耗	炉内構造物	<p>1981年3月、米国セラム(Salem)発電所1号炉他で炉内計装用シンプルチューブの摩耗による減肉が認められており、国内でも同様の事象が認められていることから、摩耗が発生する可能性がある。</p> <p>炉内計装用シンプルチューブの減肉が、シンプルチューブまわりの歯流による流体振動に起因すること等を実スケールによるモックアップテストにより確認している。また、プラント運転時における減肉した炉内計装用シンプルチューブの耐圧健全性を確認するため、実機での減肉形状を模擬して外圧による圧縮試験を行い、限界減肉率を求めている。</p> <p>一方、摩耗に関する一般知見として、現象が同じであれば単位時間あたりの摩耗体積は一定であり、炉内計装用シンプルチューブ及び炉内計装案内管の各形状(図2-2-1)から、摩耗の進展に応じて、X部、Y部では接触面積が大きくなり、摩耗深さの進展は緩やかになる。</p> <p>炉内計装用シンプルチューブの摩耗による減肉については、限界減肉率に比べ小さい状態で管理している。</p> <p>また、炉内計装用シンプルチューブに対しては、定期的に渦流探傷検査により摩耗状況を確認するとともに、必要に応じ、位置変更又は取替えの措置を実施することとしている。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
263	ケーブル	高圧ケーブル	△②	劣化	シースの劣化	難燃高圧CSHVケーブル	<p>シースは絶縁体と同様に、熱的、電気的及び環境的要因で劣化を起こす可能性がある。</p> <p>しかしながら、ケーブルに要求される機能である遮電・絶縁機能の維持に対する影響は小さい。</p> <p>また、機器点検時の絶縁抵抗測定により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
264	ケーブル	低圧ケーブル	△②	劣化	シースの劣化	共通	<p>シースは絶縁体と同様に、熱的、電気的及び環境的要因で劣化を起こす可能性がある。</p> <p>しかしながら、ケーブルに要求される機能である遮電・絶縁機能の維持に対する影響は小さい。</p> <p>また、系統機器の動作確認又は絶縁抵抗測定により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(24/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
265	ケーブル	同軸ケーブル	△②	劣化	外部シースの劣化	難燃三重同軸ケーブル1	外部シースは絶縁体と同様に、熱的、電気的及び環境的要因で劣化を起こす可能性がある。しかしながら、ケーブルに要求される機能である通電・絶縁機能の維持に対する影響は小さい。また、機器点検時の純縁抵抗測定により、機器の健全性を維持している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
266	ケーブル	光ファイバケーブル	△②	劣化	コード外殻、シース及び心線被覆の劣化	難燃光ファイバケーブル2	コード外被、シース及び心線被覆はケーブルやコードとしての構造の保持、外的な力等からの保護等の被覆材としての機能を有する。コード外被、シース及び心線被覆が熱的及び環境的要因で劣化して光ファイバ心線（コア、クラッド）に水素や水分が混入した場合、伝送光量が減少することが想定される。しかしながら、水素や水分を透過し難いシース構造であること、かつ自ら水素を発生することのないケーブル構成材料が使用されていること、及びケーブルは室内的空調環境下に布設されており、外部からの水分混入は考え難く、ケーブルに要求される伝送光量の維持に対する影響は極めて小さい。また、本ケーブルの伝送光量は常時監視することにより、機器の健全性を維持している。なお、伝送機能に影響を及ぼすレベルまで光量が減少した場合には、中央制御室へ警報を発信するが、これまでの運転中に光量低下による警報発信実績はない。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
267	ケーブル	ケーブルトレイ等	△②	腐食（全面腐食）	ケーブルトレイ（本体）等の腐食（全面腐食）	共通	ケーブルトレイ（本体）、取付ボルト、鋼材、ベースフレート、Uボルト、Uバンド、ボルト及びナットは炭素鋼であり、腐食が想定される。しかしながら、塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
268	ケーブル	ケーブルトレイ等	△②	腐食（全面腐食）	電線管（本体）及びカップリングの外側からの腐食（全面腐食）	電線管	電線管（本体）及びカップリングは炭素鋼であり、腐食が想定される。しかしながら、外面は亜鉛メッキ又は塗装により腐食を防止しており、亜鉛メッキ又は塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
269	ケーブル	ケーブルトレイ等	△②	腐食（全面腐食）	埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）	共通	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
270	ケーブル	ケーブル接続部	△①	絶縁低下	端子台の絶縁低下	気密端子箱接続	端子台は無機物の磁器であり、絶縁劣化の可能性はない。なお、長期使用においては表面の汚損による純縁低下が想定される。しかしながら、端子台は気密された接続箱内に設置され、塵埃の付着により表面が汚損する可能性はない。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、定期的な計測制御系統設備の機能検査等により、機器の健全性を確認している。
271	ケーブル	ケーブル接続部	△②	腐食（全面腐食）	ボックスコネクタの腐食（全面腐食）	気密端子箱接続	ボックスコネクタは、銅合金であり腐食が想定される。しかしながら、定期的な目視確認により容易に状態の確認が可能であり、腐食が認められた場合には必要に応じて補修を実施することにより、機器の健全性を維持している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
272	ケーブル	ケーブル接続部	△②	腐食（全面腐食）	接続端子等の腐食（全面腐食）	高圧コネクタ接続、電動弁コネクタ接続1、三重同軸コネクタ接続	接続端子、圧縮端子、ソケット【高圧コネクタ接続】、オスコンタクト、レセフタケルシェル、シリングワッシャ、メスコンタクト、フラグシェル【電動弁コネクタ接続1】、ピンコンタクト、1SコンタクトP、フラグボディ、割りリング、ソケットコントタクト、1SコンタクトJ及びジャックボディ【三重同軸コネクタ接続】は銅もしくは銅合金であり、腐食が想定される。しかしながら、ニッケルメッキ、銀メッキ又は金メッキにより腐食を防止しており、定期的な目視確認又は純縁抵抗測定により、機器の健全性を維持している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
273	電気設備	メタクラ	△①	腐食（全面腐食）	母線導体の腐食（全面腐食）	メタクラ（安全系）	バスダクト母線導体はアルミニウム合金であり、腐食が想定される。しかしながら、エホキシ樹脂により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
274	電気設備	メタクラ	△②	腐食（全面腐食）	外被の腐食（全面腐食）	メタクラ（安全系）	バスダクト外被は炭素鋼であり、腐食が想定される。しかしながら、内外面は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
275	電気設備	メタクラ	△②	固着	操作機構の固着	メタクラ（安全系）	遮断器の操作機構は、長期間の使用に伴いグリスが固化し、動作特性の低下が想定される。しかしながら、定期的に注油を行い、各部の目視確認及び動作確認を実施することにより、機器の健全性を維持している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
276	電気設備	メタクラ	△②	汚損	消弧室の汚損	メタクラ（安全系）	遮断器の消弧室は、遮断器の電流遮断動作に伴う消弧室でのアーク消弧により汚損した場合、消弧性能の低下が想定される。しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(25/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
277	電気設備	メタクラ	△①	絶縁低下	ブッシングの絶縁低下	メタクラ (安全系)	<p>遮断器のブッシングの絶縁物は有機物であり、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁低下が想定される。 しかしながら、ブッシングは絶縁性の高いエポキシ樹脂で形成されており、ブッシングの耐熱温度130°Cに対して、主回路導体の通電時の最大温度は100°Cであることから絶縁低下の可能性は小さいと考える。 また、これまでに有意な絶縁低下は認められないこと、ブッシングは盤内に内蔵しているため、塵埃が付着しにくい環境にあり、有意な汚損、クラック等は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な絶縁抵抗測定及び目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
278	電気設備	メタクラ	△①	摩耗	一次ジャンクションの摩耗	メタクラ (安全系)	<p>遮断器の一次ジャンクションは遮断器の出し入れに伴い、摩耗が想定される。 しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
279	電気設備	メタクラ	△①	摩耗	接触子の摩耗	メタクラ (安全系)	<p>遮断器の接触子は遮断器の開閉動作に伴う電流開閉により、摩耗が想定される。 しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び寸法計測により、機器の健全性を確認している。</p>
280	電気設備	メタクラ	△①	絶縁低下	投入コイル及び引外しコイルの絶縁低下	メタクラ (安全系)	<p>遮断器の投入コイル及び引外しコイルの絶縁物は有機物であり、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁低下が想定される。 しかしながら、投入コイル及び引外しコイルは筐体内に設置されているため、塵埃が付着しにくい環境にある。また、投入コイル及び引外しコイルは連続運転ではなく、作動時間も1秒以下と短いことから、コイルの発熱による温度上昇は小さいと考えられ、使用温度にて比べて、十分余裕のある絶縁種（A種：許容最高温度105°C）を選択して使用していることから、絶縁低下の可能性は小さくと考える。 また、これまでに有意な絶縁低下は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な絶縁抵抗測定により、機器の健全性を確認している。</p>
281	電気設備	メタクラ	△①	ばねの変形（応力緩和）	ばねの変形（応力緩和）	メタクラ (安全系)	<p>遮断器のはねは、投入状態又は開放状態にて長期間保持されることにより、変形（応力緩和）が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲であり、日本ばね工業会にて実施したばね工具と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等か余裕のある環境で使用している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な遮断器の動作確認及び目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
282	電気設備	メタクラ	△①	腐食（全面腐食）	主回路導体の腐食（全面腐食）	メタクラ (安全系)	<p>主回路導体はアルミニウム合金及び銅であり、腐食が想定される。 しかしながら、エポキシ樹脂により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
283	電気設備	メタクラ	△①	絶縁低下	支持碍子の絶縁低下	メタクラ (安全系)	<p>支持碍子は無機物の磁器であり、絶縁劣化の可能性はない。 なお、長期使用においては表面の汚損による絶縁低下が想定される。 しかしながら、支持碍子は筐体内に設置されているため、塵埃が付着しにくい環境にあり、これまでに有意な汚損は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
284	電気設備	メタクラ	△①	導通不良	操作スイッチの導通不良	メタクラ (安全系)	<p>操作スイッチは、接点部分に浮遊塵埃が付着することによる導通不良が想定される。 しかしながら、接点部分は盤内に収納されており、塵埃の付着による導通不良が発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な遮断器の動作確認により、機器の健全性を確認している。</p>
285	電気設備	メタクラ	△②	特性変化	指示計の特性変化	メタクラ (安全系)	<p>指示計は、長期間の使用に伴い特性変化が想定される。 しかしながら、指示計は、高い信頼性を有するものを選定し使用しており、また、屋内に設置されていることから環境変化の程度は小さく、急激な特性変化を起こす可能性は小さいと考える。 また、巡回点検等での目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
286	電気設備	メタクラ	△②	腐食（全面腐食）	筐体の腐食（全面腐食）	メタクラ (安全系)	<p>筐体は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内外面は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて修補することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
287	電気設備	メタクラ	△②	腐食（全面腐食）	埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）	メタクラ (安全系)	<p>埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて修補することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
288	電気設備	動力変圧器	△①	絶縁低下	垂直ダクトの絶縁低下	動力変圧器 (安全系)	<p>コイル内に使用している垂直ダクトは有機物であり、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁低下が想定される。 しかしながら、動力変圧器は空調された屋内に設置されていることから表面の汚損や水分の付着による絶縁低下の可能性は小さい。また、垂直ダクトの耐熱温度は200°Cであり、使用時の温度170°Cに比して十分余裕がある。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な絶縁抵抗測定により、機器の健全性を確認している。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(26/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
289	電気設備	動力変圧器	△①	ゆるみ	鉄心のゆるみ	動力変圧器 (安全系)	鉄心は珪素鋼板の薄板を積層し締付け、組み立てられているが、運転中の振動・温度変化等により締付圧力が低下し、鉄心のゆるみが想定される。 しかしながら、締付ボルトには回り止めが施されており、また、これまでにゆるみは認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
290	電気設備	動力変圧器	△①	腐食（全面腐食）	接続鋼板の腐食（全面腐食）	動力変圧器 (安全系)	接続鋼板は銅であり、腐食が想定される。 しかしながら、塗装により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
291	電気設備	動力変圧器	△①	絶縁低下	銅板支持碍子の絶縁低下	動力変圧器 (安全系)	銅板支持碍子は無機物の磁器であり、経年劣化の可能性はない。 なお、長期間の使用においては表面の汚損による絶縁低下が想定される。 しかしながら、動力変圧器は空調された屋内の筐体内に設置されていることから汚染し難い環境にある。また、これまでに有意な汚損は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
292	電気設備	動力変圧器	△①	腐食（全面腐食）	鉄心締付ボルトの腐食（全面腐食）	動力変圧器 (安全系)	鉄心締付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は亜鉛メッキにより腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、代表として鉄心上部のターピンボルトの定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
293	電気設備	動力変圧器	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	動力変圧器 (安全系)	取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、亜鉛メッキにより腐食を防止しており、メッキが健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認によりメッキの状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
294	電気設備	パワーセンタ	△①	汚損	消弧室の汚損	パワーセンタ (安全系)	遮断器の消弧室は遮断器の電流遮断動作に伴う消弧室でのアーク消弧により、消弧室が汚損し、消弧性能の低下が想定される。 しかしながら、これまでに有意な汚損は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
295	電気設備	パワーセンタ	△①	摩耗	一次ジャンクションの摩耗	パワーセンタ (安全系)	遮断器の一次ジャンクションは遮断器の出し入れに伴い、摩耗が想定される。 しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
296	電気設備	パワーセンタ	△②	固着	操作機構の固着	パワーセンタ (安全系)	遮断器の操作機構は、長期間の使用に伴いグリスが固化し、動作特性の低下が想定される。 しかしながら、定期的に注油を行い、各部の目視確認及び動作確認を実施することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
297	電気設備	パワーセンタ	△①	絶縁低下	絶縁ベース、絶縁リンク及び絶縁支持板の絶縁低下	パワーセンタ (安全系)	遮断器の絶縁ベース、絶縁リンク及び絶縁支持板は有機物であり、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁低下が想定される。 しかしながら、絶縁ベース等は屋内の筐体内に設置されていることから、塵埃、湿分等の付着は抑制されている。また、主回路導体の通電時の最大温度100°Cに対して、絶縁ベースの耐熱温度は200°C、絶縁リンクの耐熱温度は180°C。絶縁支持板の耐熱温度は130°Cと十分余裕を持った耐熱性を有していることから、絶縁低下的可能性は小さいと考える。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な絶縁抵抗測定により、機器の健全性を確認している。
298	電気設備	パワーセンタ	△①	絶縁低下	投入コイル及び引外しコイルの絶縁低下	パワーセンタ (安全系)	遮断器の投入コイル及び引外しコイルの絶縁物は有機物であり、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁低下が想定される。 しかしながら、投入コイル及び引外しコイルは筐体内に設置されているため、塵埃が付着しにくい環境にある。また、投入コイル及び引外しコイルは連続運転ではなく、作動時間も1秒以下と小さいことから、コイルの発熱による温度上昇は小さいと考えられ、コイルの絶縁は使用温度約60°Cに比べて、十分余裕のある絶縁種（A種：許容最高温度105°C）を選択して使用していることから、絶縁低下の可能性は小さいと考える。 また、これまでに有意な絶縁低下は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な絶縁抵抗測定により、機器の健全性を確認している。
299	電気設備	パワーセンタ	△②	特性変化	保護リレー（静止形）の特性変化	パワーセンタ (安全系)	保護リレー（静止形）は、長期間の使用に伴い特性変化が想定される。 しかしながら、保護リレー（静止形）は、高い信頼性を有するものを選定し使用しており、また、屋内に設置されていることから環境変化的程度は小さく、急激な特性変化を起こす可能性は小さいと考える。 また、マイグレーションによる基板中の回路間短絡及び半導体回路の断線について、製造段階で基板表面をコーティングしていること及び回路製作時スクリーニングにより製作不良に基づく回路電流集中が除かれていることから、マイグレーションが発生する可能性は小さいと考える。 さらに、定期的な校正試験により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
300	電気設備	パワーセンタ	△①	ばねの変形（応力緩和）	ばねの変形（応力緩和）	パワーセンタ (安全系)	遮断器のばねは、投入状態又は開放状態にて長期間保持されることにより、変形（応力緩和）が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等か余裕のある環境で使用している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な遮断器の動作確認及び目視確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(27/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
301	電気設備	パワーセンタ	△①	摩耗	接触子の摩耗	パワーセンタ（安全系）	遮断器の接触子は遮断器の開閉動作に伴う電流開閉により、摩耗が想定される。しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
302	電気設備	パワーセンタ	△①	腐食（全面腐食）	主回路導体の腐食（全面腐食）	パワーセンタ（安全系）	主回路導体は銅及びアルミニウム合金であり、腐食が想定される。 しかしながら、エホキシ樹脂により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
303	電気設備	パワーセンタ	△①	絶縁低下	支持碍子の絶縁低下	パワーセンタ（安全系）	支持碍子は有機物であり、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁低下が想定される。 しかしながら、支持碍子は屋内の筐体内に設置されていることから、塵埃、湿分等の付着は抑制されている。また、通電時の支持碍子部の温度は、支持碍子の耐熱温度(90°C)以下となることを試験で確認しているため、絶縁低下の可能性は低いと考える。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な絶縁抵抗測定により、機器の健全性を確認している。
304	電気設備	パワーセンタ	△①	導通不良	操作スイッチの導通不良	パワーセンタ（安全系）	操作スイッチは接点部分に付着する浮遊塵埃により、導通不良が想定される。 しかしながら、操作スイッチの接点部分は筐体内に収納されており、塵埃の付着により導通不良が発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な遮断器の動作確認により、機器の健全性を確認している。
305	電気設備	パワーセンタ	△②	腐食（全面腐食）	筐体の腐食（全面腐食）	パワーセンタ（安全系）	筐体は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内外とも塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
306	電気設備	パワーセンタ	△②	腐食（全面腐食）	埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）	パワーセンタ（安全系）	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
307	電気設備	コントロールセントラル	△①	腐食（全面腐食）	主回路導体の腐食（全面腐食）	原子炉コントロールセンタ（安全系）	主回路導体は銅であり、腐食が想定される。 しかしながら、錫メッキにより腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
308	電気設備	コントロールセントラル	△①	絶縁低下	母線支えの絶縁低下	原子炉コントロールセンタ（安全系）	主回路導体を支持する母線支えは有機物であり、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁低下が想定される。 しかしながら、主回路導体を支持する母線支えは、不飽和ポリエチレン樹脂であり、主回路導体の運転時最大温度100°Cに対して、母線支えの耐熱温度は130°Cと十分裕度を持った耐熱性を有していることから、絶縁低下の可能性は小さいと考える。また、母線支えは筐体内に設置されており、塵埃、湿分等の付着による絶縁低下については発生の可能性は小さく、これまでに有意な絶縁低下は認められていない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な絶縁抵抗測定により、機器の健全性を確認している。
309	電気設備	コントロールセントラル	△①	絶縁低下	C L N 脉流装置の絶縁低下	原子炉コントロールセンタ（安全系）	C L N 脉流装置に使用している絶縁物は無機物の磁器であり、経年劣化の可能性はない。 なお、長期の使用においては表面の汚損による絶縁低下が想定される。 しかしながら、C L N 脉流装置は筐体内に設置されているため、塵埃が付着しにくい環境にある。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
310	電気設備	コントロールセントラル	△②	腐食（全面腐食）	筐体の腐食（全面腐食）	原子炉コントロールセンタ（安全系）	筐体は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
311	電気設備	コントロールセントラル	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	原子炉コントロールセンタ（安全系）	取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、亜鉛メッキにより腐食を防止しており、メッキが健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認によりメッキの状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
312	電気設備	コントロールセントラル	△②	腐食（全面腐食）	埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）	原子炉コントロールセンタ（安全系）	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
313	ターピン設備	高圧ターピン	△②	腐食（全面腐食）	主蒸気入口管及び車室からの腐食（全面腐食）	高圧ターピン	主蒸気入口管及び車室は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり、外面からの腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食の進行の可能性は小さい。 また、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(28/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
314	タービン設備	高圧タービン	△②	腐食（流れ加速型腐食）	主蒸気入口管、車室及びノズル室の腐食（流れ加速型腐食）	高圧タービン	<p>主蒸気入口管、車室及びノズル室は、炭素鋼又は炭素鋼錆鋼であり、湿り蒸気流に常にさらされているため、流れ加速型腐食により減肉が想定される。</p> <p>主蒸気入口管、車室及びノズル室の流れ加速型腐食発生想定部位をそれぞれ図2.2-1及び図2.2-2に示す。</p> <p>主蒸気入口管、車室及びノズル室については、流れ加速型腐食による減肉が想定される。流れ加速型腐食による減肉の進行程度は流速、水質、温度、当該部の形状等の使用条件に影響され、流れ加速型腐食について一律に定量的な予測を行うことは困難である。</p> <p>しかしながら、主蒸気入口管の流れ加速型腐食に対しては、「配管肉厚管理要領書」（社内文書）に基づき、超音波厚さ計による肉厚計測を計画的に実施し、肉厚計測に基づく余寿命評価から適切な時期・頻度で検査又は取替時期を設定している。</p> <p>また、車室及びノズル室については、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
315	タービン設備	高圧タービン	△①	疲労割れ	主蒸気入口管及び車室の疲労割れ	高圧タービン	<p>主蒸気入口管及び車室は、起動・停止及び負荷変化時に発生する熱応力により、疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、有意な応力変動を受けない構造となっており、疲労割れが発生し難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
316	タービン設備	高圧タービン	△②	変形	車室の変形	高圧タービン	<p>車室は大型錆物でかつ構造が複雑であり、わずかなひずみが想定される。</p> <p>しかしながら、分解点検時の水平綫手面の間隙計測及び必要に応じて当たり状況の目視確認により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
317	タービン設備	高圧タービン	△①	腐食（全面腐食）	車室ボルトの腐食（全面腐食）	高圧タービン	<p>車室ボルトは、フランジ面からの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
318	タービン設備	高圧タービン	△①	腐食（流れ加速型腐食）	アウターグランド本体及びダイヤフラムリングの腐食（流れ加速型腐食）	高圧タービン	<p>アウターグランド本体は炭素鋼錆鋼、ダイヤフラムリングは炭素鋼であり、湿り蒸気雰囲気で使用され、流れ加速型腐食による減肉が想定される。</p> <p>しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
319	タービン設備	高圧タービン	△②	腐食（全面腐食）	アウターグランド本体、ダイヤフラムリング及び軸受台の腐食（全面腐食）	高圧タービン	<p>アウターグランド本体、ダイヤフラムリング及び軸受台は、炭素鋼錆鋼又は炭素鋼であり、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。</p> <p>また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修を実施することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
320			△①	腐食（全面腐食）			<p>一方、軸受台内面については、油霧閉気下であり腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
321	タービン設備	高圧タービン	△②	腐食（全面腐食）	油止輪、カップリングボルト及び台板の腐食（全面腐食）	高圧タービン	<p>油止輪及び台板は炭素鋼、カップリングボルトは低合金鋼であり、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。</p> <p>また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修を実施することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
322			△①	腐食（全面腐食）			<p>一方、油止輪の内面及びカップリングボルトについては、油霧閉気下にあり、腐食が発生し難い環境にあり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
323	タービン設備	高圧タービン	△①	高サイクル疲労割れ	動翼の高サイクル疲労割れ	高圧タービン	<p>タービン運転時に固有振動数の低い動翼群が運転中に共振に近い状態になった場合、動翼の応力集中部に高サイクル疲労割れが想定される。</p> <p>1981年11月、美浜1号炉の低圧タービン第6段動翼において、高サイクル疲労割れが発生している。</p> <p>しかしながら、高圧タービン動翼では流体力と共振した場合でも十分な安全率を有する設計としており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認及び磁粉探傷検査により、機器の健全性を確認している。</p>
324	タービン設備	高圧タービン	△①	腐食（全面腐食）	翼環ボルトの腐食（全面腐食）	高圧タービン	<p>第1翼環ボルトは低合金鋼であり、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、周辺空気の酸素濃度が低く、腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
325	タービン設備	高圧タービン	△①	応力腐食割れ	翼環ボルトの応力腐食割れ	高圧タービン	<p>第2翼環ボルトは、応力集中部であるネジ部を有しており、湿り蒸気雰囲気下で使用しているため、応力腐食割れが想定される。</p> <p>しかしながら、締付管理により過大な応力とならないよう管理していることから、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(29/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
326	タービン設備	高圧タービン	△①	摩耗	車軸の摩耗	高圧タービン	<p>車軸を支持する軸受は、すべり軸受を使用しており、車軸の摩耗が想定される。しかしながら、強制潤滑により車軸と軸受間に潤滑油の供給を行っているため、軸受との直接接触による摩耗が発生し難い環境であり、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>さらに、潤滑油とともに流入する異物についても、ストレーナや油清浄器により油の浄化を実施している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
327	タービン設備	高圧タービン	△①	腐食（流れ加速型腐食）	車軸の腐食（流れ加速型腐食）	高圧タービン	<p>車軸は湿り蒸気露開気で使用され、流れ加速型腐食による減肉が想定される。しかしながら、車軸は低合金鋼であり、炭素鋼に比べ優れた耐食性を有しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
328	タービン設備	高圧タービン	△①	高サイクル疲労割れ	車軸の高サイクル疲労割れ	高圧タービン	<p>タービン運転時には車軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下において繰り返し応力を受けた場合、設計部等の応力集中部に、高サイクル疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、タービン設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認や磁粉探傷検査及び超音波探傷検査により、機器の健全性を確認している。</p>
329	タービン設備	高圧タービン	△②	応力腐食割れ	車軸の応力腐食割れ	高圧タービン	<p>車軸は低合金鋼であり、比較的発生応力の高い要溝部を有しており、湿り蒸気露開気で使用されているため、応力腐食割れが想定される。</p> <p>1984年2月、伊方1号炉の低圧タービンにおいて、片側5枚ある円板のうち上流側から2番目の第2円板要溝部に、応力腐食割れと考えられる割れが認められた。</p> <p>しかしながら、車軸には応力腐食割れに対する感受性の低い降伏応力約6.9 MPa級の材料を使用しており、降伏応力(29%耐力)と応力腐食割れ発生の関係、また、一定の低ひずみ速度で荷重を加えた場合の破面観察結果からも、降伏応力約6.9 MPa級の材料では粒界割れの破面はごくわずかであり、応力腐食割れに対する感受性は低い。</p> <p>さらに、分解点検時の目視確認や磁粉探傷検査により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
330	タービン設備	高圧タービン	△②	摩耗・はく離	ジャーナル軸受ホワイトメタルの摩耗・はく離	高圧タービン	<p>ジャーナル軸受のホワイトメタルは、長時間の使用により摩耗・はく離が想定される。しかしながら、ジャーナル軸受ホワイトメタルの摩耗に対しては、分解点検時の目視確認、車軸と軸受内面の間隙計測により、はく離についても定期的に目視確認、ホワイトメタル部の浸透探傷検査及び超音波探傷検査により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
331	タービン設備	高圧タービン	△①	摩耗	キーの摩耗	高圧タービン	<p>軸受台がタービンの起動・停止による温度変化により台板上をスライドするため、台板に固定されたキーの摩耗が想定される。</p> <p>しかしながら、キーは低合金鋼であり、炭素鋼に比べ耐摩耗性が優れており、かつ軸受台とキーの接触面は潤滑剤が定期的に注入されており、摩耗が発生し難い環境である。</p> <p>さらに、起動・停止回数の多い火力発電所のタービンにおいても同様の構造、材料を採用し、これまで問題なく運転されており、十分な使用実績を有している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
332	タービン設備	高圧タービン	△①	腐食（全面腐食）	車室支えボルトの腐食（全面腐食）	高圧タービン	<p>車室支えボルトは低合金鋼であり、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
333	タービン設備	低圧タービン	△②	腐食（全面腐食）	外部車室及びグランド本体の外側からの腐食（全面腐食）	低圧タービン	<p>外部車室及びグランド本体は炭素鋼であり、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。</p> <p>また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
334	タービン設備	低圧タービン	△②	腐食（流れ加速型腐食）	外部車室の腐食（流れ加速型腐食）	低圧タービン	<p>外部車室内には、湿り蒸気流に常時さらされており、流れ加速型腐食により減肉する可能性がある。</p> <p>しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
335	タービン設備	低圧タービン	△①	腐食（全面腐食）	外部車室ボルトの腐食（全面腐食）	低圧タービン	<p>外部車室ボルトは、フランジ面からの大気流入により、ボルトの腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、締付管理によりフランジ面からの流入防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
336	タービン設備	低圧タービン	△②	腐食（流れ加速型腐食）	第1内部車室及び第2内部車室の腐食（流れ加速型腐食）	低圧タービン	<p>第1内部車室及び第2内部車室は炭素鋼であり、湿り蒸気流に常時さらされているため、流れ加速型腐食により減肉が想定される。</p> <p>しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
337	タービン設備	低圧タービン	△①	疲労割れ	第1内部車室及び第2内部車室の疲労割れ	低圧タービン	<p>第1内部車室及び第2内部車室は、起動・停止及び負荷変化時に発生する入口側と出口側の蒸気温度差の変化による熱応力により、疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、有意な応力変動を受けない構造となっており、疲労割れが発生し難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
338	タービン設備	低圧タービン	△①	変形	第1内部車室及び第2内部車室の変形	低圧タービン	<p>第1内部車室及び第2内部車室は温度差によるひずみが想定される。</p> <p>しかしながら、これまでに有意な変形は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時に水平錨手間隙計測や目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(30/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
339	タービン設備	低圧タービン	△①	腐食（全面腐食）	第1内部車室ボルト、第2内部車室ボルト及び翼環ボルトの腐食（全面腐食）	低圧タービン	<p>第1内部車室ボルト、第2内部車室ボルト及び翼環ボルトは、低合金鋼であり腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、蒸気中の溶存酸素濃度が低いことから腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
340	タービン設備	低圧タービン	△①	腐食（全面腐食）	クロスオーバーバイプアダプタの腐食（全面腐食）	低圧タービン	<p>クロスオーバーバイプアダプタは炭素鋼であり、かつ外側は湿り蒸気雰囲気下で使用しております、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(31/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
341	タービン設備	低圧タービン	△②	腐食（全面腐食）	軸受箱の腐食（全面腐食）	低圧タービン	軸受箱は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
342			△①	腐食（全面腐食）			一方、軸受箱内面については、油霧圏気下であり腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
343	タービン設備	低圧タービン	△②	腐食（流れ加速型腐食）	グランド本体の腐食（流れ加速型腐食）	低圧タービン	グランド本体は炭素鋼であり、蒸気に常時さらされているため、流れ加速型腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
344	タービン設備	低圧タービン	△②	腐食（全面腐食）	油止輪、カップリングボルト及び台板の腐食（全面腐食）	低圧タービン	油止輪及び台板は炭素鋼、カップリングボルトは低合金鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
345			△①	腐食（全面腐食）			一方、内面及びカップリングボルトについては油霧圏気下であり腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
346	タービン設備	低圧タービン	△②	腐食（エロージョン）	動翼の腐食（エロージョン）	低圧タービン	最終段動翼群は流入する湿り蒸気流に常時さらされているため、蒸気中に含まれた水滴によるエロージョンが想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
347	タービン設備	低圧タービン	△①	高サイクル疲労割れ	動翼の高サイクル疲労割れ	低圧タービン	タービン運転時に固有振動数の低い動翼群が運転中に共振に近い状態になった場合、動翼の応力集中部に高サイクル疲労割れが想定される。 1981年11月、美浜1号炉の低圧タービン第6段動翼において、高サイクル疲労割れが発生している。 しかしながら、低圧タービン動翼では流体力と共振した場合でも十分な安全率を有する設計としており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の応力集中部に対する目視確認や磁粉探傷検査により、機器の健全性を確認している。
348	タービン設備	低圧タービン	△①	腐食（流れ加速型腐食）	翼環の腐食（流れ加速型腐食）	低圧タービン	翼環は蒸気に常時さらされており、流れ加速型腐食により減肉が想定される。 しかしながら、使用環境が乾き蒸気もしくは湿り度の小さい蒸気霧圏気で減肉が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
349	タービン設備	低圧タービン	△①	応力腐食割れ	翼環ボルトの応力腐食割れ	低圧タービン	翼環ボルトは低合金鋼であり、応力腐食割れが想定される。 しかしながら、上流段は使用環境が乾き蒸気霧圏気であり、下流段は湿り蒸気霧圏気となるが低く、応力腐食割れが発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
350	タービン設備	低圧タービン	△②	腐食（流れ加速型腐食）	静翼の腐食（流れ加速型腐食）	低圧タービン	静翼の翼根リングは湿り蒸気霧圏気で使用され、流れ加速型腐食により減肉が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
351	タービン設備	低圧タービン	△①	摩耗	車軸の摩耗	低圧タービン	車軸を支持する軸受は、すべり軸受を使用しており、車軸の摩耗が想定される。 しかしながら、強制潤滑により車軸と軸受間に潤滑油の供給を行っているため、軸受との直接接触による摩耗が発生し難い環境であり、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 さらに、潤滑油とともに流入する異物についても、ストレーナや油清浄器により油の浄化を実施している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
352	タービン設備	低圧タービン	△①	腐食（流れ加速型腐食）	車軸の腐食（流れ加速型腐食）	低圧タービン	車軸は湿り蒸気霧圏気で使用され、流れ加速型腐食により減肉が想定される。 しかしながら、車軸は低合金鋼であり、炭素鋼に比べ優れた耐食性を有しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
353	タービン設備	低圧タービン	△①	高サイクル疲労割れ	車軸の高サイクル疲労割れ	低圧タービン	タービンの運転時には車軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下で繰り返し応力を受けた場合、段付部等の応力集中部に、高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、タービン設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の応力集中部に対する目視確認や磁粉探傷検査により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(32/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
354	タービン設備	低圧タービン	△②	応力腐食割れ	車軸の応力腐食割れ	低圧タービン	<p>車軸は低合金鋼であり、比較的発生応力の高い翼溝部を有しており、湿り蒸気雰囲気で使用されているため、応力腐食割れが想定される。</p> <p>1984年2月、伊方1号炉の低圧タービンにおいて、片側5枚ある円板のうち上流側から2番目の第2円板翼溝部に、応力腐食割れと考えられる割れが認められた。</p> <p>しかしながら、車軸には応力腐食割れに対する感受性のない降伏応力約6.20 MPa級の材料を使用しており、降伏応力(0.2%耐力)と応力腐食割れの発生の関係、また、一定の伸び速度で荷重を加えた場合の表面観察結果からも、降伏応力約6.20 MPa級の材料では引張り割れの面は存在せず、応力腐食割れに対する感受性は認められなかった。</p> <p>さらに、分解点検時の目視確認及び翼溝部端面の磁粉探傷検査を実施し、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
355	タービン設備	低圧タービン	△②	摩耗、はく離	ジャーナル軸受及びスラスト軸受ホワイトメタルの摩耗、はく離	低圧タービン	<p>ジャーナル軸受及びスラスト軸受のホワイトメタルは、長時間の使用により摩耗、はく離が想定される。</p> <p>しかしながら、ジャーナル軸受及びスラスト軸受ホワイトメタルの摩耗に対しては、分解点検時の目視確認及び車軸と軸受内面の間隙計測により、はく離についても、分解点検時の目視確認。ホワイトメタル部の浸透探傷検査及び超音波探傷検査により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
356	タービン設備	低圧タービン	△①	摩耗	キーの摩耗	低圧タービン	<p>軸受箱がフランジの起動・停止による温度変化により台板上をスライドするため、軸受箱に固定されたキーの摩耗が想定される。</p> <p>しかしながら、キー部分における運転時の軸受箱の熱移動量が小さく、また、起動・停止回数の多い火力発電所のタービンにおいても同様の構造、材料を採用し、これまで問題なく運転されており、十分な使用実績を有している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
357	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△②	腐食（全面腐食）	車室及びグランド本体の外側からの腐食（全面腐食）	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	<p>車室及びグランド本体の炭素鋼使用部位については、外面からの腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。</p> <p>また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離等が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
358	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△②	腐食（流れ加速型腐食）	車室、低圧ノズル室及びグランド本体の腐食（流れ加速型腐食）	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	<p>車室の炭素鋼使用部位については、湿り蒸気流に常にさらされているため、流れ加速型腐食により減肉が想定される。</p> <p>しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
359	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△①	腐食（流れ加速型腐食）	車室ノズル室及び軸端側グランド本体の腐食（流れ加速型腐食）	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	<p>一方、低圧ノズル室及び軸端側グランド本体は、乾き蒸気雰囲気で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。また、ポンプ側グランド本体はステンレス鋼製であり優れた耐食性を有していることから、流れ加速型腐食が発生する可能性は小さい。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
360	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△①	疲労割れ	車室の疲労割れ	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	<p>車室は、起動・停止及び負荷変化時に発生する熱応力により疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、有意な応力変動を受けないことから、疲労割れが発生し難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
361	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△②	変形	車室の変形	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	<p>車室はステンレス鋼製鋼及び炭素鋼を用いており、素材製作時の熱処理段階で寸法安定化が図られているが、車室は大型鋼物でかつ構造が複雑であり、わずかなひずみの発生が想定される。</p> <p>しかしながら、分解点検時の水平継手面の間隙計測、また必要に応じて水平継手面の修正加工を実施することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
362	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△①	腐食（全面腐食）	車室ボルトの腐食（全面腐食）	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	<p>車室ボルトは、低合金鋼及び炭素鋼であり、フランジ面からの内部流体の漏えいや大気の流入により腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、分解点検時の目視確認により漏えい、大気の流入防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
363	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△②	腐食（エロージョン）	動翼の腐食（エロージョン）	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	<p>動翼第5、6段は湿り蒸気雰囲気で使用されるため、蒸気中の水滴による衝撃で、翼入口先端部がエロージョンにより減肉が想定される。</p> <p>動翼第5、6段に流入する蒸気の温り度が大きく、かつ周方向速度も大きいため、動翼先端部の減肉が大きくなることが考えられ、減肉の進行によりステライトのはく離が想定される。</p> <p>しかしながら、エロージョンについては、分解点検時の目視確認により、ステライト板ろう付部に対しても目視確認や浸透探傷検査により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
364	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△①	高サイクル疲労割れ	動翼の高サイクル疲労割れ	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	<p>タービン運転時に固有振動数の低い動翼群が運転中に共振に近い状態になった場合、動翼の応力集中部に高サイクル疲労割れが想定される。</p> <p>1981年11月に美浜1号炉の低圧タービン第6段動翼において、高サイクル疲労割れが発生している。</p> <p>しかしながら、動翼設計時に流体力と共振した場合でも十分な安全率を有する設計としており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の応力集中部に対する目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
365	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△①	摩耗	車軸の摩耗	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	<p>車軸を支持する軸受は、すべり軸受を使用しており、車軸の摩耗が想定される。</p> <p>しかしながら、強制潤滑により車軸と軸受間に潤滑油の供給を行っているため、軸受との直接接触による摩耗が発生し難い環境であり、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>さらに、潤滑油とともに流入する異物についても、ストレーナや油清浄器により油の浄化を実施している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(33/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
366	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△①	腐食(流れ加速型腐食)	車軸の腐食(流れ加速型腐食)	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	車軸は湿り蒸気雰囲気で使用しており、流れ加速型腐食により減肉が想定される。しかしながら、車軸は低合金鋼であり、炭素鋼に比べ優れた耐食性を有しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
367	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△①	高サイクル疲労割れ	車軸の高サイクル疲労割れ	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	タービン運転時には車軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下で繰返し応力を受けると、段付部等の応力集中部において高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、タービン設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、巡回点検時の振動確認(通常運転時の振動状態と差異がないことの触診や目視による確認)及び試運転時における振動確認(変位の測定等)並びに分解点検時の応力集中部に対する目視確認や浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。
368	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△②	応力腐食割れ	車軸の応力腐食割れ	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	車軸は低合金鋼であり、比較的発生応力の高い翼溝部を有しており、湿り蒸気雰囲気で使用されているため、応力腐食割れが想定される。 1984年2月に、伊方1号炉の低圧タービンにおいて、片側5枚ある円板のうち上流側から2番目の第2円板翼溝部に、応力腐食割れと考えられる割れが認められた。 しかしながら、車軸には応力腐食割れに対する感受性の低い降伏応力約6.9 MPa級の材料を使用しており、降伏応力(0.2%耐力)と応力腐食割れ発生の関係、また、一定のひずみ速度で荷重を加えた場合の破面観察結果からも、降伏応力約6.9 MPa級の材料では粒界割れ破面はごくわずかであり、応力腐食割れに対する感受性は低い。 さらに、分解点検時の車軸翼溝部端面の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
369	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△②	腐食(全面腐食)	軸受台及び台板の腐食(全面腐食)	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	軸受台及び台板は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離等が認められた場合は必要に応じて修補することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
370		タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△①	腐食(全面腐食)			一方、軸受台内面については、油霧雰囲気下で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
371	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	△②	摩耗、はく離	ジャーナル軸受及びスラスト軸受のホワイトメタルは、長時間の使用により摩耗、はく離が想定される。 しかしながら、摩耗に対しては、分解点検時の目視確認、車軸と軸受内面の隙間計測や軸表面の当たり幅の確認により、はく離については、分解点検時の目視確認及びホワイトメタル部の浸透探傷検査により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	
372	タービン設備	タービン動補助給水ポンプタービン	△①	摩耗	主軸の摩耗	タービン動補助給水ポンプタービン	タービン動補助給水ポンプタービンのころがり軸受部は、軸受と主軸の接触面で摩耗が想定され、すべり軸受部については、軸受と主軸の接触面で擦動摩耗が想定される。 ころがり軸受の定期取替時での軸受引き抜きの際に主軸表面にわずかな線形模様が生じることもあり、主軸表面をサンドペーパーで仕上げる方策も考えられる。この場合、主軸表面にわずかな摩耗が発生し、主軸と軸受スリーブ間に微小隙間が生じ、運転中にフレッティングによる摩耗が発生する可能性がある。 しかしながら、これを防止するため主軸表面の仕上げは行わない運用としており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 また、すべり軸受は設計段階において主軸と軸受間に潤滑剤を供給し、膜を形成させて流体潤滑状態となるように考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認や寸法計測により、機器の健全性を確認している。
373	タービン設備	タービン動補助給水ポンプタービン	△①	高サイクル疲労割れ	主軸の高サイクル疲労割れ	タービン動補助給水ポンプタービン	タービン運転時には主軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下で繰返し応力を受けると、段付部等の応力集中部において高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、タービン設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、試運転時における振動確認(変位の測定等)並びに分解点検時の応力集中部に対する目視確認や浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。
374	タービン設備	タービン動補助給水ポンプタービン	△①	フレッティング疲労割れ	主軸のフレッティング疲労割れ	タービン動補助給水ポンプタービン	タービン運転時の主軸に外部荷重に起因する継返し曲げ応力が作用したとき、その応力の働いている方向や大きさによっては、主軸等に疲労割れが生じる可能性があり、焼きばめにより翼車が固定されている主軸においてフレッティング疲労割れが想定される。 しかしながら、発生応力は小さいため、フレッティング疲労割れは発生し難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、試運転時における振動確認(変位の測定等)並びに分解点検時の応力集中部に対する目視確認や浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。
375	タービン設備	タービン動補助給水ポンプタービン	△②	応力腐食割れ	翼車の応力腐食割れ	タービン動補助給水ポンプタービン	翼車は低合金鋼であり、湿り蒸気雰囲気下で使用されているため、翼車の翼溝部に応力腐食割れが想定される。 しかしながら、本機器の運転時間は短いため、応力腐食割れ発生の可能性は小さい。 また、分解点検時に翼車への動翼取付け状況及び応力集中部に対する目視確認や浸透探傷検査により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(34/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
376	タービン設備	タービン動補助給水ポンプタービン	△②	腐食（全面腐食）	ケーシング及び主油ポンプケーシング等の腐食（全面腐食）	タービン動補助給水ポンプタービン	<p>ケーシング、蒸気加減弁弁箱及び主油ポンプケーシングは炭素鋼鋳鋼又は鋳鉄であり、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。</p> <p>また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離等が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
377	タービン設備	タービン動補助給水ポンプタービン	△①	腐食（全面腐食）			<p>一方、主油ポンプケーシングの内面は、内部流体が油で腐食が発生し難い環境である。また、ケーシング及び蒸気加減弁の内面については、湿り蒸気雰囲気中の長期間の使用により腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。</p>
378	タービン設備	タービン動補助給水ポンプタービン	△①	摩耗	主油ポンプ歯車及び調速機駆動歯車等の摩耗	タービン動補助給水ポンプタービン	<p>主油ポンプ及び調速機は、駆動用歯車を介して主軸の回転力により駆動されており、また主油ポンプも歯車ポンプであるため、歯車に摩耗が想定される。</p> <p>しかしながら、歯車には潤滑油を供給し摩耗を防止しており、摩耗が発生し難い環境である。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目標確認や寸法計測により、機器の健全性を確認している。</p>
379	タービン設備	タービン動補助給水ポンプタービン	△①	摩耗	ガバナ調速機構の摩耗	タービン動補助給水ポンプタービン	<p>ガバナ調速機構を構成する蒸気加減弁、アクチュエータ、定吐出圧制御ピストン、起動速度制御ピストンの駆動部に摩耗が想定される。</p> <p>しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目標確認や寸法計測及びガバナ調速機構の作動確認により、機器の健全性を確認している。</p>
380	タービン設備	タービン動補助給水ポンプタービン	△②	腐食（全面腐食）	ガバナ調速機構の腐食（全面腐食）	タービン動補助給水ポンプタービン	<p>調速機本体、アクチュエータ本体、定吐出圧制御ピストン本体及び起動速度制御ピストン本体は鋳鉄、炭素鋼鋳鋼であり、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。</p> <p>また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離等が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
381	タービン設備	タービン動補助給水ポンプタービン	△①	ばねの変形（応力緩和）	ガバナ調速機構のばねの変形（応力緩和）	タービン動補助給水ポンプタービン	<p>アクチュエータ、定吐出圧制御ピストン及び起動速度制御ピストンのばねは、ある一定の応力状態にて長時間保持されることにより、変形（応力緩和）が想定される。</p> <p>しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは余裕のある環境で使用している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目標確認やガバナ調速機構の作動確認により、機器の健全性を確認している。</p>
382	タービン設備	タービン動補助給水ポンプタービン	△①	疲労割れ	ケーシングの疲労割れ	タービン動補助給水ポンプタービン	<p>ケーシングは、タービン起動時に発生する内部流体の温度、圧力の変化により疲労が蓄積することから、疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、本機器の定期運転も考慮した起動発停回数は限られているため、疲労割れが発生し難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。</p>
383	タービン設備	タービン動補助給水ポンプタービン	△①	腐食（全面腐食）	ケーシングボルトの腐食（全面腐食）	タービン動補助給水ポンプタービン	<p>ケーシングボルトは低合金鋼であり、フランジ面からの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。</p>
384	タービン設備	タービン動補助給水ポンプタービン	△②	腐食（全面腐食）	台板及び取付ボルトの腐食（全面腐食）	タービン動補助給水ポンプタービン	<p>台板は炭素鋼及び取付ボルトは低合金鋼であり、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。</p> <p>また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
385	タービン設備	主油ポンプ	△①	腐食（全面腐食）	主軸及びケーシング等の腐食（全面腐食）	主油ポンプ	<p>主軸、ケーシング、ケーシングボルト、ケーシング取付ボルト及び中間リングは低合金鋼、炭素鋼鋳鋼及び炭素鋼であり、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、主油ポンプは軸受台内に設置されており、内外面とともに油又は油霧露気下で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。</p>
386	タービン設備	主油ポンプ	△①	高サイクル疲労割れ	主軸の高サイクル疲労割れ	主油ポンプ	<p>ポンプ運転時には主軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下において繰り返し応力を受けると、設付部等の応力集中部において、高サイクル疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、ポンプ設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の応力集中部に対する目標確認により、機器の健全性を確認している。</p>
387	タービン設備	主油ポンプ	△①	腐食（キャビテーション）	羽根車の腐食（キャビテーション）	主油ポンプ	<p>ポンプの内部では流速と圧力が場所により大きく変化するが、ある点の圧力がその液温における飽和蒸気圧まで降下すると、その部分の液体が沸騰し、蒸気泡の発生と崩壊が起こることが想定される。</p> <p>しかしながら、ポンプ及び機器配置の設計時にはキャビテーションを考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(35/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
388	タービン設備	調速装置・保安装置	△②	腐食（全面腐食）	ケーシング及びチューブの腐食（全面腐食）	調速装置	高圧油ポンプ、高圧油ポンプアンロード弁及びEH高圧油リリーフ弁のケーシング並びにEHアキュムレータタンクのチューブは鉄錆又は炭素鋼であり、腐食が想定される。しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離等が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
389			△①	腐食（全面腐食）			一方、内面については内部流体が油で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
390	タービン設備	調速装置・保安装置	△①	腐食（全面腐食）	主軸及びロータ等の腐食（全面腐食）	調速装置	高圧油ポンプの主軸及びロータ並びに高圧油ポンプアンロード弁及びEH高圧油リリーフ弁のフランジ、ボヘット及びブッシュは低合金鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内部流体が油で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
391	タービン設備	調速装置・保安装置	△①	摩耗	プランジャ、ボヘット及びブッシュの摩耗	調速装置	高圧油ポンプアンロード弁及びEH高圧油リリーフ弁のフランジ、ボヘット及びブッシュは、弁の開閉により摺動面、シート面に摩耗が想定される。 しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
392	タービン設備	調速装置・保安装置	△①	摩耗	チューブ及びピストンの摩耗	調速装置	EHアキュムレータタンクのチューブ及びピストンの摺動部は、ピストンの動作による摩耗が想定される。 しかしながら、チューブには硬質クロムメッキを施し、ピストンには耐摩耗性に優れた材料を使用し、耐摩耗性を向上させるとともに、摺動部に潤滑油を注入することで摩耗を防止しており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
393	タービン設備	調速装置・保安装置	△①	ばねの変形（応力緩和）	ばねの変形（応力緩和）	共通	高圧油ポンプアンロード弁、EH高圧油リリーフ弁、過速度トリップ装置及び非常遮断用ピストン弁に使用されているばねは長時間圧縮保持されることにより、変形（応力緩和）が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは余裕のある環境で使用している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な作動確認により、機器の健全性を確認している。
394	タービン設備	調速装置・保安装置	△②	腐食（全面腐食）	架台及びスタンダードの腐食（全面腐食）	調速装置	高圧油供給ユニット架台及びEHアキュムレータタンクスタンドは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離等が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
395	タービン設備	調速装置・保安装置	△①	摩耗	遮断子及びトリガーの摩耗	保安装置	過速度トリップ装置の遮断子及びトリガーは、動作による摩耗が想定される。 しかしながら、遮断子はステライトの肉盛を施し、トリガー表面は高周波焼入れにより、耐摩耗性を向上させており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び寸法計測により、機器の健全性を確認している。
396	タービン設備	調速装置・保安装置	△①	腐食（全面腐食）	トリガーの腐食（全面腐食）	保安装置	過速度トリップ装置のトリガーは低合金鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、油雾閉気下で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
397	タービン設備	調速装置・保安装置	△②	腐食（全面腐食）	弁箱、シリンドラ及びピストンの腐食（全面腐食）	保安装置	非常遮断用ピストン弁の弁箱、シリンドラ及びピストンは炭素鋼錆鋼、炭素鋼及び鉄錆であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離等が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
398			△①	腐食（全面腐食）			一方、内面については内部流体が油で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
399	タービン設備	調速装置・保安装置	△①	摩耗	弁体及び弁箱弁座部の摩耗	保安装置	非常遮断用ピストン弁の弁体及び弁箱弁座部は弁の開閉による摩耗が想定される。 しかしながら、弁体及び弁箱弁座部には耐摩耗性に優れたステライトを肉盛しており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
400	タービン設備	調速装置・保安装置	△①	摩耗	シリンドラ及びピストンの摩耗	保安装置	非常遮断用ピストン弁のシリンドラ及びピストンは、弁の開閉による摩耗が想定される。 しかしながら、内部流体が油であるため摩耗が発生し難い環境であり、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び寸法計測により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(36/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
401	コンクリート構造物及び鉄骨構造物	-	△①	コンクリートの強度低下	アルカリ骨材反応による強度低下	外部遮蔽壁、内部コンクリート、原子炉格納施設基礎、原子炉補助建屋、原子炉周辺建屋、タービン建屋（タービン架台）、取水構造物	コンクリート中の反応性シリカを含む骨材と、セメント等に含まれるアルカリ（ナトリウムイオンやカリウムイオン）が、水の存在下で反応してアルカリ珪酸塩を生成し、この膨張作用によりコンクリートにひび割れが生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。 玄海3号炉は、運転開始後30年近く経過しており、定期的に目視点検を実施しているが、アルカリ骨材反応に起因すると判断されるひび割れ等は認められていない。 また、使用している骨材（粗骨材、細骨材）については、1957年から1991年にモルタルバー法（JASSSN T-201:1985）による反応性試験を実施し、有害でないことを確認している。モルタルバー法による反応性試験の結果は、膨張率が材令6ヶ月で0.1%以下の場合は無害とする判定基準に対して、最も高い骨材でも0.004%以下であった。 以上から、コンクリートのアルカリ骨材反応による強度低下は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。
402	コンクリート構造物及び鉄骨構造物	-	△①	コンクリートの強度低下	凍結融解による強度低下	外部遮蔽壁、内部コンクリート、原子炉格納施設基礎、原子炉補助建屋、原子炉周辺建屋、タービン建屋（タービン架台）、取水構造物	コンクリート中の水分が凍結し、それが気温の上昇や日射を受けること等により融解する凍結融解を繰り返すことでコンクリートにひび割れが生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。 日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鋼筋コンクリート工事」（2022）に示される凍害危険度の分布図によると玄海3号炉の周辺地域は「ごく軽微」であるため危険度が低い。また、定期的に目視点検を実施しており、凍結融解に起因すると判断されるひび割れ等は認められていない。 以上から、凍結融解による強度低下は、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。
403	コンクリート構造物及び鉄骨構造物	-	△①	コンクリートの耐火能力低下	火災時の熱による耐火能力低下	外部遮蔽壁、内部コンクリート、原子炉補助建屋、原子炉周辺建屋、取水構造物	コンクリート構造物は、断面厚により耐火能力を確保する設計であるが、火災時の熱により剥落が生じ、部分的な断面厚の減少に伴う耐火能力の低下によりコンクリート構造物の健全性が損なわれる可能性がある。 しかしながら、コンクリート構造物は通常の使用環境において、経年によりコンクリート構造物の断面厚が減少することではなく、定期的な目視点検においても火災時の熱に起因すると判断される断面厚の減少は認められていない。 以上から、火災時の熱によるコンクリートの耐火能力低下は、高経年化対策上着目すべき劣化事象ではないと判断した。
404	コンクリート構造物及び鉄骨構造物	-	△②	鉄骨の強度低下	腐食による強度低下	内部コンクリート（鉄骨部）、原子炉周辺建屋（鉄骨部）、タービン建屋（鉄骨部）、燃料取替用水タンク建屋（鉄骨部）、取水構造物（鉄骨部）	鉄は一般に大気中の酸素、水分と化学反応を起こして腐食する。また、海塩粒子等により腐食が促進される。腐食が進行すると鉄骨の断面欠損に至り、鉄骨の強度低下につながる可能性がある。 しかしながら、定期的に目視点検を実施しており、強度に支障をきたす可能性のあるような鋼材の腐食は認められていない。また、鉄骨の強度に支障をきたす可能性のあるような鋼材の腐食に影響する塗膜の劣化等が認められた場合には、その部分の塗替え等を行なうこととしている。 以上から、腐食による強度低下は、高経年化対策上着目すべき劣化事象ではないと判断した。
405	計測制御設備	プロセス	△①	応力腐食割れ	1次冷却材系統に接する計装用取出配管等の応力腐食割れ	1次冷却材圧力、加圧器水位	1996年5月、米国セコイヤ(Sequoyah)発電所2号炉で、1次系水質環境においても局所的に溶存酸素濃度が高くなる等の理由で内面からの応力腐食割れによる漏えいが発生していることから、応力腐食割れが想定される。 しかしながら、当該部位については、SUS304系より耐応力腐食割れ性の優れているSUS316系を使用している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、1次冷却材系統における漏えい検査により、機器の健全性を確認している。
406	計測制御設備	プロセス	△②	応力腐食割れ	計装用取出配管、計器元弁、計装配管及び計器弁の外側からの応力腐食割れ	余熱除去流量	余熱除去流量の計装用取出配管等はステンレス鋼であり、外表面に大気中の海塩粒子等の塩分が付着した場合、塩化物イオンによる応力腐食割れが想定される。 しかしながら、周辺環境における塩分付着量を測定し、応力腐食割れに対して問題のないことを確認している。 また、余熱除去流量の計装用取出配管等は屋内に設置されており、屋外に設置されている配管等と比較して環境条件は穏やかであり、大気中の海塩粒子が外表面に直接付着する可能性は小さい。 さらに、巡回点検時等の目視確認により機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
407	計測制御設備	プロセス	△②	腐食（全面腐食）	伝送器の腐食（全面腐食）	余熱除去流量	伝送器のケースはアルミニウム合金錫で、腐食が想定される。 しかしながら、塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
408	計測制御設備	プロセス	△②	特性変化	指示計、記録計、信号変換処理部、電源装置、自動／手動操作器、電流／空気圧変換器、前置増幅器及び加速度検出器の特性変化	指示計、記録計【水平方向加速度及びアニュラス水素濃度を除いて共通】、伝送器【余熱除去流量】、信号変換処理部【アニュラス水素濃度を除いて共通】、電源装置【水平方向加速度、アニュラス水素濃度】、自動／手動操作器、手動操作器、電流／空気圧変換器、前置増幅器及び加速度検出器【格納容器内高レンジエリアモニタ】及び加速度検出器【水平方向加速度】	指示計、記録計、信号変換処理部、電源装置、自動／手動操作器、手動操作器、電流／空気圧変換器、前置増幅器及び加速度検出器は、長時間の使用に伴い、検出特性和信号伝達特性が変化し、長期間校正を実施しない場合、実際のプロセス値に対し、測定値及び測定値の誤差が大きくなることやマイグレーションが想定される。 しかしながら、信号処理、変換を行う電気回路部は、定格値（定格電圧、電流値）に対して、回路上は少し低い範囲で使用する設計としており、屋内に設置されていることから環境変化の程度は小さく、短期間で特性変化を起こす可能性は小さいと考える。 また、製造段階で製作不良に基づく回路電流集中を取り除くスクリーニングを実施していることから、マイグレーションが発生する可能性は小さいと考える。 さらに、定期的な校正試験を行い、有意な特性変化がないことを確認することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
409	計測制御設備	プロセス	△②	導通不良	リレー回路の導通不良	水平方向加速度	水平方向加速度計のリレー回路は、接点部分に付着する浮遊塵埃により、導通不良が想定される。 しかしながら、接点部分は筐体に収納されており、塵埃の付着により導通不良が発生する可能性は小さい。 また、定期的な校正試験でリレー回路に導通不良がないことを確認することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
410	計測制御設備	プロセス	△②	腐食（全面腐食）	筐体、スタンション、ベースフレート、サホート、チャンネルベース及び架台の腐食（全面腐食）	筐体【余熱除去流量、加圧器水位、水平方向加速度、出力領域中性子束、格納容器内高レンジエリアモニタ】、スタンション【1次冷却材圧力、余熱除去流量、加圧器水位】、ベースフレート【1次冷却材圧力、余熱除去流量、加圧器水位】、サホート【1次冷却材圧力、余熱除去流量、加圧器水位】、チャンネルベース【余熱除去流量、加圧器水位】、及び架台【格納容器内高レンジエリアモニタ、アニュラス水素濃度】	筐体、スタンション、ベースフレート、サポート、チャンネルベース及び架台は炭素鋼であり腐食が想定される。 しかしながら、塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(37/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
411	計測制御設備	プロセス	△②	腐食（全面腐食）	ハイフハンガー及びハイフハンガークランプの腐食（全面腐食）	1次冷却材圧力、余熱除去流量、加圧器水位	ハイフハンガー及びハイフハンガーカランプは炭素鋼であり腐食が想定される。しかしながら、塗装メッキにより腐食を防止しており、メッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認によりメッキ面の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
412	計測制御設備	プロセス	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	余熱除去流量、加圧器水位、格納容器内高レンジエリアモニタ、アニラス水素濃度	取付ボルトはステンレス鋼又は炭素鋼であり、炭素鋼は腐食が想定される。しかしながら、塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
413	計測制御設備	プロセス	△②	腐食（全面腐食）	埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）	1次冷却材圧力、余熱除去流量、加圧器水位、格納容器内高レンジエリアモニタ	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
414	計測制御設備	制御設備	△①	導通不良	操作スイッチの導通不良	共通	操作スイッチは、接点部分に浮遊塵埃が付着することにより、導通不良が想定される。しかしながら、操作スイッチの接点部分は盤内に収納されており、塵埃の付着により導通不良が発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な動作確認により、機器の健全性を維持している。
415	計測制御設備	制御設備	△②	特性変化	半導体基板、電圧調整装置、スピードリレー、保護リレー（静止形）及び指示計の特性変化	半導体基板【原子炉安全保護計装置】、電圧調整装置、スピードリレー、保護リレー（静止形）及び指示計【ディーゼル発電機制御盤】	半導体基板等は、長時間の使用に伴い、制御機能の低下が考えられる。 しかしながら、半導体基板等を構成している電気回路部は、定格値（定格電圧、電流値）に対して、回路上には十分低い範囲で使用する設計としており、また、屋内に設置されていることから環境変化の程度は小さく、短期間での特性変化を起こす可能性は小さいと考える。 また、マイグレーションによる基板中の回路間短絡及び半導体回路の断線についても、回路製作時、スクリーニングを実施し、要因の1つとして考えられる製作不良に基づく回路電流集中が懸念されているため、半導体回路断線が発生する可能性は小さいと考える。 さらに定期的な校正試験を行い有意な特性変化がないことを確認することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
416	計測制御設備	制御設備	△②	特性変化	保護リレー（機械式）の特性変化	ディーゼル発電機制御盤	保護リレー（機械式）は、長期間の使用に伴い可動部の摩耗等により動作特性が変化する可能性がある。 しかしながら、保護リレー（機械式）は、「電気学会 電気規格調査会標準規格 電力用保護继电器（IEC-2500-1987）」に定める10,000回の耐久試験を形式試験として実施し、機構及び特性に異常が生じないことを確認しており、また、屋内に設置されていることから環境変化の程度は小さく、短期間での急激な特性変化が生じる可能性は小さいと考えられる。 また、可動部に油やグリスを使用していないことから、グリス等の固着により可動コイルの動作特性が変化することは考え難い。 さらに、定期的な校正試験により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
417	計測制御設備	制御設備	△②	特性変化	電圧設定器の特性変化	ディーゼル発電機制御盤	電圧設定器の小型直流モータは、ブラシの摩耗、接触面の荒れやブラシの摩耗に伴う接触圧の低下による出力特性の変化が想定される。 しかしながら、非常にディーゼル発電機の起動回数は月に2回程度と少なく、その動作時間も約1秒程度と短い。 また、定期的なランニングコスト測定により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
418	計測制御設備	制御設備	△②	特性変化	シリコン整流器の特性変化	ディーゼル発電機制御盤	シリコン整流器は高い温度で運転し続けると特性の変化が想定される。 しかしながら、使用電流値と比べて一定の裕度を持つ定格の素子を使用することで、発熱を低減するとともに、熱板で冷却することにより、整流器の温度を一定に保つように設計しており、特性が急激に変化する可能性は小さいと考える。 また、定期的な校正試験により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
419	計測制御設備	制御設備	△②	腐食（全面腐食）	筐体、チャンネルベース、取付ボルト及び埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）	筐体「共通」、チャンネルベース、取付ボルト【原子炉安全保護計装置】及び埋込金物（大気接触部）【主盤】	筐体、チャンネルベース、取付ボルト及び埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
420	空調設備	ファン	△①	腐食（全面腐食）	羽根車等の腐食（全面腐食）	共通	羽根車等は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、塗装により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
421	空調設備	ファン	△②	腐食（全面腐食）	ケーシング等の腐食（全面腐食）	共通	ケーシング等は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(38/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
422	空調設備	ファン	△①	摩耗	主軸の摩耗	安全補機開閉器室空調ファン	<p>ころがり軸受を使用しているファンについては、軸受と主軸の接触面で摩耗が想定される。</p> <p>輪受定期取替時の軸受引き抜きの際に主軸表面にわずかな線形模様が生じることもあり、主軸表面をサンドペーパーで仕上げる方策も考えられる。この場合、主軸表面にわずかな摩耗が発生し、主軸と輪受スリーフ間で微小隙間が生じ、運転中にフレッティングによる摩耗が発生する可能性がある。</p> <p>しかしながら、分解点検時の寸法管理によりフレッティングが発生しないようにしておらず、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認や寸法計測により、機器の健全性を確認している。</p>
423	空調設備	ファン	△②	腐食（全面腐食）	主軸等の腐食（全面腐食）	共通	<p>主軸等は炭素鋼又は精鉄であり、長期使用により腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
424	空調設備	ファン	△①	高サイクル疲労割れ	主軸の高サイクル疲労割れ	共通	<p>ファン運転時には主軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下において繰返し応力を受けると、段付部等の応力集中部において、高サイクル疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、ファン設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、試運転時等における振動確認（変位の測定等）及び分解点検時の応力集中部に対する目視確認や浸透探傷検査により機器の健全性を確認している。</p>
425	空調設備	ファン	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルト等の腐食（全面腐食）	安全補機開閉器室空調ファン、アニュラス空気浄化ファン	<p>取付ボルト等は炭素鋼であり、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。</p> <p>また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
426	空調設備	電動機	△①	腐食（全面腐食）	固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）	共通	<p>固定子コア及び回転子コアは珪素鋼板であり腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、固定子コア及び回転子コアはワニス処理により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
427	空調設備	電動機	△②	腐食（全面腐食）	フレーム、端子箱及びプラケットの腐食（全面腐食）	共通	<p>フレーム、端子箱及びプラケットは鋳鉄又は炭素鋼であり腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、内外面とも塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食の可能性は小さい。</p> <p>また、分解点検時の目視確認で塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
428	空調設備	電動機	△①	疲労割れ	回転子棒・エンドリングの疲労割れ	共通	<p>回転子棒・エンドリングについては、電動機の起動時に発生する電磁力による繰返し応力を受けるため、疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、発生応力は疲労強度より小さい。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
429	空調設備	電動機	△①	摩耗	主軸の摩耗	共通	<p>空調用冷凍機用電動機の主軸については、軸受（すべり）との摺動による摩耗が想定される。</p> <p>しかしながら、空調用冷凍機用電動機は油潤滑のすべり軸受を使用しており、主軸と軸受間に潤滑油が供給され膜が形成されるため、摺動摩耗の生じる可能性は小さい。</p> <p>また、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p> <p>中間補機空調ファン用電動機及び安全補機開閉器室空調ファン用電動機は、ころがり軸受を使用しており、軸受と主軸の接触面で摩耗が想定される。</p> <p>軸受の定期取替時での軸受引き抜き時に主軸表面にわずかな線形模様が生じることもあり、主軸表面をサンドペーパーで仕上げる方策も考えられる。この場合は、主軸表面がわずかに摩耗し、主軸と軸受間で微小隙間が生じ運転中にフレッティングにより摩耗する可能性がある。</p> <p>しかしながら、分解点検時の寸法管理によりフレッティングが発生しないようにしておらず、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認及び寸法計測により、機器の健全性を確認している。</p>
430	空調設備	電動機	△①	高サイクル疲労割れ	主軸の高サイクル疲労割れ	共通	<p>電動機運転時には主軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下において繰返し応力を受けると段付部等の応力集中部において、高サイクル疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、電動機設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、試運転時等における振動確認又は分解点検時の応力集中部に対する目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
431	空調設備	電動機	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	共通	<p>取付ボルトは炭素鋼及び低合金鋼であり腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食の可能性は小さい。</p> <p>また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
432	空調設備	空調ユニット	△②	腐食（全面腐食）	骨組鋼材及び外板の腐食（全面腐食）	共通	<p>骨組鋼材及び外板は炭素鋼であり、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装又は亜鉛メッキにより腐食を防止しており、塗装又はメッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。</p> <p>また、巡視点検等で目視により塗装又はメッキ面の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(39/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
433	空調設備	空調ユニット	△②	絶縁低下	電気ヒータの絶縁物にはポリエチレン及び酸化マグネシウムを使用しており、長期の使用により絶縁低下が想定される。 しかしながら、定期的な絶縁抵抗測定により、機器の健全性を確認している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。	中央制御室非常用循環フィルタユニット	
434	空調設備	空調ユニット	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	中央制御室非常用循環フィルタユニット	取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は亜鉛メッキにより腐食を防止しており、メッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目標によりメッキ面の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
435	空調設備	冷水設備	△①	腐食（全面腐食）	圧縮機羽根車の腐食（全面腐食）	空調用冷水設備	空調用冷凍機の圧縮機羽根車はアルミニウム合金であり、腐食が想定される。 しかしながら、内部流体は冷媒（フルオロカーボン）で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。
436	空調設備	冷水設備	△①	摩耗	主軸（圧縮機羽根車側、圧縮機電動機側）及び歯車の摩耗	空調用冷水設備	空調用冷凍機の主軸及び歯車は、歯面によりトルクを伝達するため摩耗が想定される。 しかしながら、歯面には潤滑油が供給されており、摩耗が発生し難い環境であり、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。
437	空調設備	冷水設備	△①	高サイクル疲労割れ	主軸（圧縮機羽根車側、圧縮機電動機側、空調用冷水ポンプ）の高サイクル疲労割れ	空調用冷水設備	空調用冷凍機の圧縮機及び空調用冷水系統の空調用冷水ポンプの運転時には主軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下において繰返し応力を受けると段付部等の応力集中部において、高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、圧縮機及び空調用冷水ポンプ設計時には高サイクル疲労を考慮しております、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 なお、巡視点検時の振動確認（通常運転時の振動状態と差異のないことの触診や目標による確認）並びに分解点検時の応力集中部に対する目標確認や浸透探傷検査により機器の健全性を確認している。
438	空調設備	冷水設備	△②	腐食（全面腐食）	圧縮機ケーシング及び冷媒配管の腐食（全面腐食）	空調用冷水設備	空調用冷凍機の圧縮機ケーシングは鉄、冷媒配管は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目標により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修を実施することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
439			△①	腐食（全面腐食）			また、内面については内部流体が冷媒（フルオロカーボン）であり、腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。
440	空調設備	冷水設備	△②	腐食（全面腐食）	空調用冷凍機（熱交換器）のシェル及びチューブサポートの腐食（全面腐食）	空調用冷水設備	空調用冷凍機（熱交換器）のシェル及びチューブサポートは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、シェル外面については塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、分解点検等で目標により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修を実施することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
441			△①	腐食（全面腐食）			また、シェル内面及びチューブサポートについては内部流体が冷媒（フルオロカーボン）であり、腐食が発生し難い環境である。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。
442	空調設備	冷水設備	△②	腐食（流れ加速型腐食）	凝縮器伝熱管の内面からの腐食（流れ加速型腐食）	空調用冷水設備	空調用冷凍機の凝縮器伝熱管は銅合金であり、内部流体により流れ加速型腐食が想定される。 銅合金は腐食電位の高い貴金属であり、耐食性は良いが、高速の流水中で使用すると、流れ加速型腐食が発生することがある。 凝縮器は管側流体が海水であるため、貝等の異物の付着により局所的に流速が増大し、流れ加速型腐食が発生する場合があるが、貝等の侵入物の大きさ、形態、付着状態は不確定であることから、流速と腐食量について、一律で定量的な評価は困難である。 しかしながら、分解点検時の湯濁探傷検査により機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
443	空調設備	冷水設備	△①	腐食（全面腐食）	蒸発器伝熱管の内面からの腐食（全面腐食）	空調用冷水設備	空調用冷凍機の蒸発器伝熱管は銅合金であり、腐食が想定される。 しかしながら、銅合金は耐食性に優れており、また、内部流体は脱気された純水であり、腐食が発生し難い環境である。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。
444	空調設備	冷水設備	△①	腐食（全面腐食）	蒸発器伝熱管及び凝縮器伝熱管の外側からの腐食（全面腐食）	空調用冷水設備	空調用冷凍機の蒸発器伝熱管及び凝縮器伝熱管は銅合金であり、外側からの腐食が想定される。 しかしながら、外側に接する流体は冷媒（フルオロカーボン）であり、腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。
445	空調設備	冷水設備	△②	スケール付着	凝縮器伝熱管の	空調用冷水設備	空調用冷凍機の凝縮器伝熱管は、管側・胴側流体の不純物持ち込みによるスケール付着が発生し、伝熱性能低下が想定される。 しかしながら、凝縮器内面の伝熱管のスケール付着に対しては、分解点検時に洗浄及び目標確認を実施することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(40/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
446			△①	スケール付着	スケール付着		また、胴側流体は水質管理された冷媒（フルオロカーボン）であり、不純物の流入は抑制されていることから、伝熱管外面のスケール付着による伝熱性能低下の可能性は小さいと判断する。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
447	空調設備	冷水設備	△②	スケール付着	蒸発器伝熱管のスケール付着	空調用冷水設備	空調用冷凍機の蒸発器伝熱管は、管側・胴側流体の不純物持ち込みによるスケール付着が発生し、伝熱性能低下が想定される。 しかしながら、内部流体は純水であり、適切な水質管理により不純物の流入は抑制されていること、また、分解点検時に洗浄及び目視確認を実施することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
448			△①	スケール付着			また、胴側流体は水質管理された冷媒（フルオロカーボン）であり、不純物の流入は抑制されていることから、伝熱管外面のスケール付着による伝熱性能低下の可能性は小さいと判断する。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
449	空調設備	冷水設備	△②	腐食（異種金属接触腐食）	凝縮器管板・水室の海水による腐食（異種金属接触腐食含む）	空調用冷水設備	空調用冷凍機の凝縮器管板・水室は内部流体が海水であり、管板の接液部に使用している銅合金は長期使用において腐食が想定される。 また、水室の炭素鋼使用部位には、海水接液面にライニングを施工しているが、ライニングのはく離により炭素鋼に海水が接液した場合、凝縮器管板が銅合金クラッド鋼であるため、炭素鋼側に異種金属接触腐食が想定される。 しかしながら、凝縮器管板・水室の海水による腐食に対しては、分解点検時に凝縮器管板の目視確認を実施することともに、ライニングのはく離がないことを目視確認し、必要に応じて補修を実施することにより機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
450	空調設備	冷水設備	△①	腐食（全面腐食）	空調用冷水設備 冷水接液部の腐食（全面腐食）	空調用冷水設備	空調用冷凍機（蒸発器管板・蒸発器水室）及び空調用冷水系統（配管、空調用冷水ポンプ、空調用冷水膨張タンク）の冷水接液部は炭素鋼及び炭素鋼鉄鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内部流体は脱気された純水で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時及び系統機器分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
451	空調設備	冷水設備	△②	腐食（全面腐食）	空調用冷水系統（配管、空調用冷水ポンプ、空調用冷水膨張タンク）の外面からの腐食（全面腐食）	空調用冷水設備	空調用冷水系统的配管、空調用冷水ポンプのケーシング及び空調用冷水膨張タンクは炭素鋼又は炭素鋼鉄鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修を実施することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
452	空調設備	冷水設備	△②	腐食（全面腐食）	架台等の腐食（全面腐食）	空調用冷水設備	空調用冷凍機の架台、空調用冷水ポンプの取付ボルト、台板及び空調用冷水膨張タンクの支持脚は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修を実施することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
453	空調設備	冷水設備	△①	腐食（キャビテーション）	空調用冷水ポンプ羽根車の腐食（キャビテーション）	空調用冷水設備	空調用冷水ポンプの内部では流速と圧力が場所により大きく変化するが、ある点の圧力がその液温における飽和蒸気圧まで降下すると、その部分の液体が沸騰し、蒸気泡の発生と崩壊が起こることが想定される。 しかしながら、キャビテーションを起こさない条件はポンプ及び機器配置設計段階において考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
454	空調設備	冷水設備	△①	摩耗	空調用冷水ポンプ主軸の摩耗	空調用冷水設備	ころがり軸受を使用している空調用冷水ポンプについては、軸受と主軸の接触面で摩耗が想定される。 軸受定期取替時の軸受引き抜き際に主軸表面にわずかな線形模様が生じることもあり、主軸表面をサンドペーパーで仕上げる方策も考えられる。この場合、主軸表面にわずかな摩耗が発生し、主軸と軸受スリップ間で微小擦れが生じ、運転中にフレッティングによる摩耗が発生する可能性がある。 しかしながら、分解点検時の寸法管理によりフレッティングが発生しないようにしておき、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認や寸法計測により、機器の健全性を確認している。
455	空調設備	冷水設備	△①	腐食（全面腐食）	空調用冷水膨張タンクマンホール用ボルトの腐食（全面腐食）	空調用冷水設備	マンホール用ボルトは、ガスケットからの漏えいにより、内部流体による腐食が想定される。 しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認等により、機器の健全性を確認している。
456	空調設備	冷水設備	△②	腐食（全面腐食）	空調用冷水膨張タンク支持脚（スライド脚）の腐食（全面腐食）	空調用冷水設備	空調用冷水膨張タンクは横置きであり、支持脚（スライド脚）が設置されているが、スライド脚は炭素鋼であり、長期間の使用により、腐食による固着が想定される。 しかしながら、巡視点検等で目視によりスライド部に異常のないことを確認し、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
457	空調設備	ダクト	△②	腐食（全面腐食）	接続鋼材、補強鋼材、接続ボルト及びサポート鋼材の腐食（全面腐食）	共通	接続鋼材、補強鋼材、接続ボルト及びサポート鋼材は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(41/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
458	空調設備	ダクト	△②	応力腐食割れ	外板の応力腐食割れ	排気筒	外板はステンレス鋼であり、外表面に大気中の海塩粒子等の塩分が付着した場合、塩化物イオンによる応力腐食割れが想定される。 しかしながら、外面については塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、外観点検時の目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修を実施することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
459	空調設備	ダクト	△②	腐食（全面腐食）	外板の腐食（全面腐食）	安全補機開閉器室空調系ダクト	外板は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は亜鉛メッキにより腐食を防止しており、メッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視によりメッキ面の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
460	空調設備	ダクト	△①	劣化	伸縮維手の劣化	共通	伸縮維手は合成ゴムであることから環境的要因による劣化が想定される。 しかしながら、周囲温度は使用条件範囲内であり、これまでに有意な劣化は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、巡視点検等による可視範囲の目視確認により、機器の健全性を確認している。
461	空調設備	ダクト	△②	腐食（全面腐食）	埋込み金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）	共通	埋込み金物（大気接触部）は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
462	空調設備	ダンバ	△②	腐食（全面腐食）	ダンバ羽根及びケーシング等の腐食（全面腐食）	共通	ダンバ羽根及びケーシング等は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装又は硬質クロームメッキにより腐食を防止しており、塗装又はメッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装又はメッキ面の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
463	空調設備	ダンバ	△②	固着	ダンバシャフトの固着	共通	ダンバシャフトは炭素鋼であり、潤滑油が不足した場合、長期間の使用による腐食により固着することが想定される。 しかしながら、ダンバシャフトの表面はクロームメッキ又は亜鉛メッキを施し腐食を防止しており、腐食による固着の可能性は小さい。 また、分解点検時のダンバ作動確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
464	空調設備	ダンバ	△②	摩耗	ダンバシャフト及び軸受（すべり）の摩耗	排気筒入口第一ダンバ、I／B空調ユニット入口手動ダンバ、D／G室給気防火兼流量設定ダンバ	ダンバシャフト及び軸受（すべり）はダンバの開閉による摺動により、摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時のダンバ作動確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
465	空調設備	ダンバ	△①	ばねの変形（応力緩和）	ばねの変形（応力緩和）	排気筒入口第一ダンバ、D／G室給気防火兼流量設定ダンバ	ばねは応力状態にて長期間保持されることにより、変形（応力緩和）が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは余裕のある環境で使用している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時のダンバ作動確認により、機器の健全性を維持している。
466	空調設備	ダンバ	△②	導通不良	ボジションスイッチの導通不良	排気筒入口第一ダンバ	ボジションスイッチは接点部分に付着する浮遊塵埃により、導通不良が想定される。 しかしながら、ボジションスイッチの接点部分はケース内に収納されており、塵埃の付着により導通不良が発生する可能性は小さい。 また、分解点検時の動作確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
467	空調設備	ダンバ	△②	腐食（全面腐食）	接続ボルトの腐食（全面腐食）	共通	接続ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
468	機械設備	重機器サポート	△①	腐食（全面腐食）	サポートブロック等大気接触部の腐食（全面腐食）	共通	サポートブロック等は炭素鋼及び低合金鋼を使用しており、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 摺動部及び蒸気発生器ハンドと下部サポートシムとの接触面の摺動部には潤滑材を塗布しており、腐食が発生し難い環境である。 サポートブロック等はこれまでに摺動部等を含めて有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの中間が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、サポートブロック等は摺動部等を含めて、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(42/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
469	機械設備	重機器サポート	△②	照射脆化	原子炉容器炉心近傍部材（サポートリブ）の照射脆化	原子炉容器サポート	<p>原子炉容器サポートは他の重機器サポートに比べ原子炉容器炉心近傍に設置されており、中性子及びγ線照射により材料の塑性が低下することが想定される。 図2.2-1に照射脆化評価を行った評価部位を示す。</p> <p>評価部位は原子炉容器サポートのうちせん断荷重が大きいサポートリブとし、当該部の運転開始後60年時点における照射脆化評価を行った。</p> <p>評価は、運転開始後60年時点においてS_s地盤を受けたとしてもサポートの健全性が保たれることを破壊力学評価を用いて検討した。</p> <p>応力拡大係数及び破壊塑性値の計算は、電力共同研究「原子炉容器支持構造物の照射脆化に関する研究」及びASME Section III Appendix Gに基づいて実施した。</p> <p>まず、破壊塑性値の評価式としては、供試材を用いた静的破壊塑性試験及び動的破壊塑性試験から、電力共同研究実施当時のASME Section III Appendix Gに記載されていたK_{IR}式が図2.2-2に示すとおり供試材を包絡することから原子炉容器サポート使用部材に適用できることを確認した。なお、初期開連温度（推定T_{NDT}）は国内PWRプラントの建設時のミルシートや同種供試材の試験結果等を基に推定した。</p> $K_{IR} = 29.43 + 1.344 \exp(0.0261(T - T_{NDT}) - 86.9)$ <p>K_{IR} : 破壊塑性値 [MPa\sqrt{m}] T : 最低使用温度 [°C] T_{NDT} : 開連温度 [°C]</p> <p>原子炉容器サポート廻りの中性子照射量は米国オークリッジ国立研究所（以降ORNLと呼ぶ）で開発改良された2次元輸送解析コード“DORT”を用いて全エネルギー領域にわたって算定し、この値を基に図2.2-3に示すNUREG-1509 Ch “Radiation Effects on Reactor Pressure Vessel Supports” R.E.Johnson, R.E.Lipinski NRC 1998 P14に記載されているORNLのHFR炉のサーベイランスデータ及び米国シッピングポート（Shippingport）炉の材料試験データ等の上限を包絡する曲線を基にした脆化予測曲線を用いて脆化度（遷移温度：脆化量推定値 ($\Delta T_{K_{IR}}$) °C）を推定した。</p> <p>評価は、原子炉容器サポートの最低使用温度を基準としてS_s地震が発生したとき、製造時又は溶接時の欠陥を想定した場合に脆性破壊が発生するか否かを破壊力学評価を基に検討した。</p> <p>評価に用いた欠陥寸法は、「日本電気協会 原子力発電所用機器に対する破壊塑性の確認試験方法 (JECA206-2007)」に準拠し、板厚の1/4として、き裂のアスペクト比（深さと表面長さの比率）はASME Sec. III Appendix Gに準拠して1/6とした。</p> <p>なお、破壊力学評価に用いる応力拡大係数は、サポートリブに対しては平板要素としてRaju-Newmanの次式を使用した。</p> $K_I = F \sigma \sqrt{\pi a / Q}$ $F = (M_1 + M_2 \cdot (a/t)^2 + M_3 \cdot (a/t)^4) g + f_\phi + f_w$ <p>$0 < a/c \leq 1$ の場合</p> $Q = 1 + 1.464 (a/c)^{1.65}$ $M_1 = 1.13 - 0.09 \cdot (a/c)$ $M_2 = -0.54 + 0.89 / (0.2 + a/c)$ $M_3 = 0.5 - 1 / (0.65 + a/c) + 14(1-a/c)^{2.4}$ $f_\phi = ((a/c)^2 \cos^2 \phi + \sin^2 \phi)^{1/4}$ $g = 1 + (0.1 + 0.35 \cdot (a/t)^2) (1 - \sin \phi)^2$ $f_w = (\sec(\frac{\pi c}{2b} \sqrt{(a/t)}))^{1/2}$ <p>$1 < a/c < 2$ の場合</p> $Q = 1 + 1.464 (c/a)^{1.65}$ $M_1 = \sqrt{(c/a)} \cdot (1 + 0.04 \cdot c/a)$ $M_2 = 0.2 \cdot (c/a)^4$ $M_3 = -0.11 \cdot (c/a)^4$ $f_\phi = ((c/a)^2 \sin^2 \phi + \cos^2 \phi)^{1/4}$ $g = 1 + (0.1 + 0.35 \cdot (c/a) (a/t)^2) (1 - \sin \phi)^2$ $f_w = (\sec(\frac{\pi c}{2b} \sqrt{(a/t)}))^{1/2}$ <p>ここで、 a : き裂深さ c : 表面長さの半長 t : 平板の厚さ b : 平板の幅の半長 ϕ : き裂前線の位置を表す角度</p> <p>表2.2-1に評価結果を示す。</p> <p>評価結果よりサポートリブは劣化が進展すると仮定した場合におけるプラント運転開始後60年時点を想定し原子炉容器サポートの最低使用温度でS_s地震が発生したとしても、破壊塑性値（K_{IR}）が応力拡大係数（K_I）を上回っていることから、原子炉容器サポートの健全性は保たれることを確認した。</p> <p>さらに、キャビティーシール据付時の隙間計測に原子炉容器とキャビティに有意な高低差がないことを確認することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(43/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
470	機械設備	重機器サポート	△②	摩耗	ハッド、ヒンジ等摺動部の摩耗	原子炉容器サポート、蒸気発生器サポート、1次冷却材ホンフサポート	<p>機器の移動を許容するサポートの摺動部材（ハッド、ヒンジ等、ただしピンは除く）は、機器の熱移動や振動により摩耗が想定される。</p> <p>摩耗が想定される代表部位として原子炉容器サポートの摺動部を図2-2-4に、蒸気発生器支持脚及び1次冷却材ホンフ支持脚の摺動部を図2-2-5に示す。</p> <p>原子炉容器サポート、蒸気発生器支持脚及び1次冷却材ホンフ支持脚の摺動部は、重機器の自重を支えていることから当該部に発生する荷重は小さいとは言えないため、運転開始後60年時点における推定摩耗量を評価した。</p> <p>摩耗量については、現在定量的に評価する理論が確立されていないが、ここではホルム(Holm)の理論式（機械工学便覧（社）日本機械学会）により、概略の摩耗量の推定を行った。</p> <p>ホルムの式 $W = K \cdot S \cdot P / P_m$</p> <p>W : 摩耗量 [m³] K : 摩耗係数 [-] S : すべり距離 [m] P : 荷重 [N] P_m : かたさ [N/m²]</p> <p>なお、評価にあたっては、通常運転時における評価対象サポートに加わる荷重を算出した。すべり距離については計算により求めた熱移動量を基に運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱの過渡条件とその回数から算出した。</p> <p>摩耗係数及び硬さについては、J.F. Archard & W. Hirst, Proc. Roy. Soc., 236 A, (1956), 397より使用温度での硬さの変化を考慮しても安全側の評価となるよう、実機より柔らかい材料である潤滑材なしの軟鋼-軟鋼のデータを引用した。</p> <p>評価結果を表2-2-2に示す。</p> <p>評価結果より運転開始後60年時点の推定摩耗深さ（推定減肉量）は許容値に比べ小さい。また、原子炉容器ハッドについてはキャビティシール据付時に偏りがないことから、長期運転にあたっても支持機能に影響を及ぼす可能性はないと考える。</p> <p>また、ハッドの摩耗に対しては、定期的に原子炉容器とキャビティに有意な高低差がないことをキャビティシール据付時の隙間計測により確認し、ヒンジ等摺動部の摩耗に対しては、外観点検時にかみ合い深さ（ヒンジ先端からそれとみ合うヒンジ底部まで）を目視確認することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
471	機械設備	重機器サポート	△①	摩耗	ピン等の摩耗	蒸気発生器サポート、1次冷却材ホンフサポート	<p>機器の移動を許容するサポートの摺動部材は、機器の熱移動や振動により摩耗が想定される。</p> <p>しかしながら、蒸気発生器及び1次冷却材ホンフのオイルスナバは地震時の水平方向変位を拘束するものであり、蒸気発生器の上部脚サポート、中間脚サポート及び1次冷却材ホンフの上部サポート及び下部サポートにかかる荷重は小さい。</p> <p>通常運転における熱移動はサイクル数が少ない（最大変位が想定されるのはプラント起動・停止時）ため、著しい摩耗が生じる可能性は小さい。</p> <p>振動による摩耗については発生荷重が小さく、可動部を摺動させるほど力は生じないと考えられる。</p> <p>ピン（材料：SNB23-3）については、ヒンジ（材料：SM490F）及びタイロッド（材料：SNCM630）よりも硬質な材料を使用しており、オイルスナバのビストンロッド（材料：SNB23-4）については、フッシュ（材料：BG6-C）よりも硬度な材料を使用している。</p> <p>一方、オイルスナバのピンについては、運転時有意な荷重がかかるない。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、外観点検時の目視確認により、ピンのかみ合い部及びオイルの漏れ等の異常がないことを確認することにより、機器の健全性を確認している。</p>
472	機械設備	重機器サポート	△①	疲労割れ	ヒンジ溶接部の疲労割れ	蒸気発生器サポート、1次冷却材ホンフサポート	<p>支持脚はプラント起動・停止等に発生する機器の熱移動によるスライド方向以外の繰り返し荷重により、ヒンジ溶接部において疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、スライド方向以外に発生する荷重はわずかであり、有意な応力変動を受けない。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、外観点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
473	機械設備	空気圧縮装置	△②	摩耗	Vフーリの摩耗	制御用空気圧縮装置	<p>制御用空気圧縮機及び制御用空気除湿装置送風機のVフーリは、Vベルトとの接触により摩耗が想定される。</p> <p>しかしながら、分解点検時にVベルトの張力管理及びVブーリの目視確認を実施し、有意な摩耗がないことを確認することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
474	機械設備	空気圧縮装置	△②	腐食（全面腐食）	制御用空気圧縮機等の外面からの腐食（全面腐食）	制御用空気圧縮装置	<p>制御用空気圧縮機、制御用空気ドレンセハレータ、制御用空気だめ、制御用空気除湿装置及び配管は鉄又は炭素鋼を使用しており、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。</p> <p>また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
475	機械設備	空気圧縮装置	△①	腐食（全面腐食）	主軸等の腐食（全面腐食）	制御用空気圧縮装置	<p>制御用空気圧縮機及び制御用空気除湿装置送風機の主軸等は、低合金鋼、炭素鋼又は鉄であり、腐食が想定される。</p> <p>しかしながら、油雾圧気下にあり、腐食が発生し難い環境にある。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。</p>
476	機械設備	空気圧縮装置	△②	摩耗	主軸、ピストンロッド等の摩耗	制御用空気圧縮装置	<p>制御用空気圧縮機の主軸（接連棒メタルとの接触部）、リストピン、クロスヘッド及びクロスヘッドガイドについては、摺動部に摩耗が発生する可能性がある。</p> <p>しかしながら、分解点検時に目視確認又は寸法計測を実施し、有意な摩耗がないことを確認することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
477	機械設備	空気圧縮装置	△①	摩耗	主軸の摩耗	制御用空気圧縮装置	<p>制御用空気圧縮機用電動機、制御用空気圧縮機用電動機、制御用空気除湿装置送風機及び制御用空気除湿装置送風機用電動機の軸受はころがり軸受を使用しており、軸受の定期取替時の軸受引き抜き時に主軸表面にわずかな線形模様が生じることもあり、主軸表面をサンドベーハで仕上げる方策も考えられる。この場合には、主軸表面がわずかに摩耗し、主軸と軸受間で微小隙間が生じ、運転中にフレッティングにより摩耗する可能性がある。</p> <p>しかしながら、分解点検時の寸法管理によりフレッティングが発生しないようにしておる、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認又は寸法計測により、機器の健全性を確認している。</p>

表1-1 日常劣化管理事象一覧(44/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
478	機械設備	空気圧縮装置	△①	高サイクル疲労割れ	主軸等の高サイクル疲労割れ	制御用空気圧縮装置	制御用空気圧縮機の主軸、ピストンロッド、連接棒、ピストン、制御用空気圧縮機用電動機、制御用空気除湿装置送風機及び制御用空気除湿装置送風機用電動機の主軸には、運転時に発生する応力により、疲労が蓄積し、高サイクル疲労割れが想定される。しかしながら、設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認又は浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。
479	機械設備	空気圧縮装置	△①	摩耗	歯車の摩耗	制御用空気圧縮装置	制御用空気圧縮機の油ポンプ及び制御用空気除湿装置送風機の歯車は、接触部があることから摩耗が想定される。 しかしながら、潤滑油を供給し摩耗を防止しており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
480	機械設備	空気圧縮装置	△①	腐食（全面腐食）	シリンドラ、シリンドライナ、インタークーラフレートカバー及びアフターカーフ胴板の腐食（全面腐食）	制御用空気圧縮装置	制御用空気圧縮機のシリンドラ、シリンドライナ、制御用空気圧縮機インタークーラのメインフレートカバー、フローティングフレートカバー及び制御用空気圧縮機アフターカーラ胴板は鉄又は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内部流体はヒドラジン水（防錆剤注入水）であり、腐食が発生し難い環境にある。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
481	機械設備	空気圧縮装置	△①	摩耗	シリンドライナの摩耗	制御用空気圧縮装置	制御用空気圧縮機のシリンドライナはピストンリングとの摩擦により、摩耗が想定される。 しかしながら、シリンドライナは内面をクロムメッキし、摺動するピストンリングは、定期的に交換しており、シリンドライナに急激な摩耗が進展する可能性はないと考える。これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び寸法計測により、機器の健全性を確認している。
482	機械設備	空気圧縮装置	△①	腐食（全面腐食）	シリンドライナ及びインタークーラ胴板等の腐食（全面腐食）	制御用空気圧縮装置	制御用空気圧縮機のシリンドライナ内面等、制御用空気圧縮機インタークーラ胴板等、制御用空気除湿装置電気式加熱器、アフターフィルタ内面等及び除湿塔出口以降の配管は鉄、炭素鋼及び低合金鋼を使用しており、腐食が想定される。 しかしながら、内部流体は空気であり、内面の腐食が発生し難い環境にある。これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
483	機械設備	空気圧縮装置	△①	腐食（全面腐食）	固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）	制御用空気圧縮装置	制御用空気圧縮機用電動機及び制御用空気除湿装置送風機用電動機の固定子コア及び回転子コアは炭素鋼であります。 しかしながら、固定子コア及び回転子コアはワニス処理により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
484	機械設備	空気圧縮装置	△②	腐食（全面腐食）	フレーム、フレーム、端子箱及び台板の腐食（全面腐食）	制御用空気圧縮装置	制御用空気圧縮機用電動機及び制御用空気除湿装置送風機用電動機のフレーム、フレーム及び台板は鉄、端子箱は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内外面とも塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。また、分解点検等の目視確認で塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
485	機械設備	空気圧縮装置	△①	疲労割れ	回転子棒・エンドリングの疲労割れ	制御用空気圧縮装置	回転子棒・エンドリングについては、電動機の起動時に発生する電磁力による繰返し応力を受けるため、疲労割れが想定される。 しかしながら、回転子棒・エンドリングはアルミニウム（一体形成）であり、回転子棒とスロットとの間に隙間を生じることはなく、疲労割れは発生し難い構造である。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
486	機械設備	空気圧縮装置	△①	高サイクル疲労割れ	伝熱管の高サイクル疲労割れ	制御用空気圧縮装置	制御用空気圧縮機インタークーラ及び制御用空気圧縮機アフターカーラは管側又は胴側流体により、伝熱管に振動が発生した場合、管支持板部で伝熱管に高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、共振を起こさない固有振動数となるような伝熱管支持スパンとしている。これまでに有意な割れがないことを確認しており、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び漏えい試験により、機器の健全性を確認している。
487	機械設備	空気圧縮装置	△②	腐食（全面腐食）	胴板等耐圧構成品の内面からの腐食（全面腐食）	制御用空気圧縮装置	制御用空気ドレンセバレータ、制御用空気だめ、制御用空気除湿装置除湿塔及び配管の湿り空気雰囲気で炭素鋼を使用している部位は長期使用により腐食が想定される。 酸素含有水中における炭素鋼の腐食挙動が放物線則に従うとして、運転開始後60年間の腐食量を評価した。その結果、表2.3-1に示すとおり運転開始後60年時点での推定腐食量は、設計上の腐食代に対する小ささとともに、急激な腐食の進行により機器の健全性に影響を与える可能性はないと考える。 また、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
488	機械設備	空気圧縮装置	△①	腐食（全面腐食）	フランジボルトの腐食（全面腐食）	制御用空気圧縮装置	制御用空気だめのマンホール用ボルト及び制御用空気圧縮装置配管フランジボルトは、ガスケットからの漏えいにより、内部流体による腐食が想定される。 しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(45/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
489	機械設備	空気圧縮装置	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	制御用空気圧縮装置	制御用空気圧縮機用電動機、制御用空気除湿装置送風機用電動機、制御用空気除湿装置送風機、制御用空気除湿装置除湿塔、制御用空気除湿装置電気式加熱器及び制御用空気除湿装置アフターフィルタの取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
490	機械設備	空気圧縮装置	△②	特性変化	制御用空気圧縮機空気温度検出器の特性変化	制御用空気圧縮装置	空気温度検出器は長期間の使用に伴い、検出特性及び信号伝達特性の変化が想定される。 しかしながら、検出器は、耐食性等を考慮した材料を選定し設計しており、また屋内に設置されていることから環境変化の程度が小さく、短期間で入出力特性が変化する可能性は小さいと考える。 また、抵抗測定及び純縁抵抗測定により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
491	機械設備	燃料取扱設備（クレーン関係）	△①	摩耗	走行・横行レール及び車輪の摩耗	燃料取替クレーン	走横行レール及び車輪(はクレーンの走横行により摩耗が想定される。また、レール側面はガイドローラとのすべりで摩耗が想定される。 しかしながら、レール上面、側面及び車輪は、ガイドローラにより横すべりを防止しており、こがりが接触であることから摩耗が発生し難い構造である。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
492	機械設備	燃料取扱設備（クレーン関係）	△②	腐食（全面腐食）	走行・横行レール及びブリッジガータ等の腐食（全面腐食）	燃料取替クレーン	走行レール、レール押さえ、横行レール、ブリッジガータ、トロリ架台、転倒防止金具（ブリッジ、トロリ）、車輪（ブリッジ、トロリ）、ブリッジの減速機（ケーシング、軸）、歯車組手（スリーブ、ハブ、フランジ、六角ボルト）、トロリの減速機（ケーシング、軸）、輪組手（ボディ、六角穴付ボルト）、歯車組手（スリーブ、ハブ、フランジ、六角ボルト）、メインホイストのウォーム減速機（ケーシング）、歯車組手（フランジ、スリーブ、ハブ、六角ボルト）、傘歯車減速機（ケーシング）、マストチューブの固定マット及び電動機（低圧）のフレームは炭素鋼、低合金鋼鉄鋼、鉄又は低合金鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、走行レール及び横行レールとの車輪接触部の腐食については、定期的な目視確認により、機器の健全性を維持している。 走行レール及び横行レールとの車輪接触部以外の大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認等により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
493	機械設備	燃料取扱設備（クレーン関係）	△①	疲労割れ	走行・横行レール及びブリッジガータの疲労割れ	燃料取替クレーン	走行レール、横行レール及びブリッジガータには、トロリ等の荷重が常時かかる状態となることから、疲労割れが想定される。 しかしながら、有意な応力変動が発生しないように設計されており、疲労割れが発生する可能性は小さく、これまでにき裂は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
494	機械設備	燃料取扱設備（クレーン関係）	△①	摩耗	歯車及び輪組手等の摩耗	燃料取替クレーン	ブリッジ及びトロリの車輪部歯車、減速機（歯車）、歯車組手（スリーブ、ハブ、六角ボルト）、輪組手（六角穴付ボルト）及びメインホイストのウォーム減速機（ウォーム、ウォームホール）及び傘歯車減速機（歯車）は摩擦により、摩耗が想定される。 しかしながら、歯車は常に潤滑油が供給されており、摩耗し難い環境であり、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な異音確認や目視確認により、機器の健全性を確認している。
495	機械設備	燃料取扱設備（クレーン関係）	△①	摩耗	シープ及びワイドラムの摩耗	燃料取替クレーン	アッパストラクチャのシープ及びメインホイストのワイドラムはワイドロープと接するため、機械的の要因により摩耗が想定される。 しかしながら、シープはワイドロープの巻取りにそって回転し、また、ワイドラムはドラムの回転にあわせてワイドロープが巻き取られるため、すべりが発生せず、摩耗し難い構造である、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
496	機械設備	燃料取扱設備（クレーン関係）	△①	摩耗	ガイドローラ及びガイドレールの摩耗	燃料取替クレーン	マストチューブのガイドローラ（ローラ）は、グリッパチューブ昇降時にグリッパチューブのガイドレールと接触しながら、グリッパチューブを案内するため、摩耗が想定される。 しかしながら、ガイドローラとガイドレールの間は、転がり接触であることより摩耗量は軽微であると考えられ、これまでに異常な動き等は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、使用前の作動確認により、機器の健全性を確認している。
497	機械設備	燃料取扱設備（クレーン関係）	△①	摩耗	燃料ガイドバーの摩耗	燃料取替クレーン	マストチューブの燃料ガイドバーは、燃料昇降時に燃料集合体支持格子と滑り接触するため、摩耗が想定される。 しかしながら、燃料対角方向に数mmの隙間を有しているため、接触面圧が小さいこと及び燃料ガイドバーは硬度の高いステンレス鋼（SUS303）で製作されており、摩耗量は軽微であると考えられる。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
498	機械設備	燃料取扱設備（クレーン関係）	△①	摩耗	エアシリンダの摩耗	燃料取替クレーン	グリッパチューブのエアシリンダのシリンダチューブ、ピストン及びピストンロッドは機械的要因により、摩耗が想定される。 しかしながら、シリンダチューブとピストン及びピストンロッドと軸受（すべり）はハッキン及びグリスにより隔てられており、摩耗し難い構造であり、これまでに異常な動き等は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、使用前の作動確認により、機器の健全性を確認している。
499	機械設備	燃料取扱設備（クレーン関係）	△②	摩耗	ロッキングカムの摩耗	燃料取替クレーン	グリッパのロッキングカムはフィンガとの機械的要因により、摩耗が想定される。 しかしながら、定期的にグリッパの作動確認及び隙間計測にて異常がないことを確認しており、必要に応じて取替えることにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(46/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
500	機械設備	燃料取扱設備(クレーン関係)	△①	摩耗	ロックラッッチの摩耗	燃料取替クレーン	グリッパのロックラッッチはフィンガとの機械的要因により、摩耗が想定される。しかしながら、燃料取扱時にロックラッッチがフィンガの内部溝に嵌合することから、ロックラッッチの摩耗の発生の可能性はあるが、これまでの点検実績から発生の可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的にフィンガの面寸寸法を計測することにより、機器の健全性を確認している。
501	機械設備	燃料取扱設備(クレーン関係)	△①	摩耗	フィンガ及びガイドピンの摩耗	燃料取替クレーン	グリッパのフィンガは、ロッキングカムとの摺動及び燃料ラッッチ時のこすれにより摩耗が想定される。 しかしながら、ロッキングカム(SUS630)に比べて、フィンガはさらに耐摩耗性に優れたSUS630(熱処理方法が異なる)を使用し摩耗し難くしている。 また、グリッパのガイドピンは、燃料への挿入時に燃料集合体上部ノズル(SUS304)との接触により摩耗が想定される。 しかしながら、材料をSUS630として、摩耗し難くしている。 フィンガ及びガイドピンについては、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
502	機械設備	燃料取扱設備(クレーン関係)	△①	ばねの変形(応力緩和)	ばねの変形(応力緩和)	燃料取替クレーン	グリッパ(メカニカルロック用及びガイドピン伸縮用)及び電磁ブレーキのはねは、応力状態にて長期間保持されることにより、変形(応力緩和)が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等か余裕のある環境で使用している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な作動確認により、機器の健全性を確認している。
503	機械設備	燃料取扱設備(クレーン関係)	△①	腐食(全面腐食)	固定子コア及び回転子コアの腐食(全面腐食)	燃料取替クレーン	電動機(低圧)の固定子コア及び回転子コアは珪素鋼板であり、腐食が想定される。 しかしながら、固定子コア及び回転子コアはワニス処理等により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
504	機械設備	燃料取扱設備(クレーン関係)	△①	腐食(全面腐食)	固定鉄心の腐食(全面腐食)	燃料取替クレーン	電磁ブレーキの固定鉄心は珪素鋼板及び銅であり、腐食が想定される。 しかしながら、電磁ブレーキの固定鉄心はワニス処理により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
505	機械設備	燃料取扱設備(クレーン関係)	△①	摩耗	ブレーキ板の摩耗	燃料取替クレーン	電磁ブレーキのブレーキ板は制動時にブレーキライニングを押し付けることにより摩耗が想定される。 しかしながら、材料をライニングより硬い鍛鉄として摩耗を抑制しており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
506	機械設備	燃料取扱設備(クレーン関係)	△①	摩耗	ライニングの摩耗	燃料取替クレーン	電磁ブレーキのライニングは制動操作により摩耗が想定される。 しかしながら、ブレーキライニングの許容摩耗量から算出される最大動作回数に対する1定期検査あたりの動作回数の割合は十分小さいと評価しており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
507	機械設備	燃料取扱設備(クレーン関係)	△②	特性変化	荷重監視装置及び速度制御装置の特性変化	燃料取替クレーン	制御設備の荷重監視装置及び速度制御装置は、長期間の使用に伴い特性変化が想定される。 しかしながら、荷重監視装置及び速度制御装置を構成している電気回路部は、定格値(定格電圧、電流値)に対して、回路上には十分低い範囲で使用する設計としており、屋内に設置されていることから環境変化の程度は小さく、短期間での特性変化を起こす可能性は小さい。 製造段階で製作不良に基づく回路電流集中を取り除くスクリーニング等を実施していることから、マイグレーションが発生する可能性は小さい。 また、速度制御装置及び荷重監視装置は、定期的な機能・性能試験により、機器の健全性を確認している。 さらに、フランジ運転中は基板を取り外し、格納容器外に保管することとしている。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
508	機械設備	燃料取扱設備(クレーン関係)	△①	導通不良	操作スイッチ及び押釦スイッチの導通不良	燃料取替クレーン	制御設備の操作スイッチ及び押釦スイッチは、接点部分に付着する塵埃により、導通不良が想定される。 しかしながら、操作スイッチ及び押釦スイッチの接点部分は盤内に収納されており、塵埃の付着により導通不良が発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な動作確認により、機器の健全性を確認している。
509	機械設備	燃料取扱設備(クレーン関係)	△②	特性変化	荷重変換部の特性変化	燃料取替クレーン	ロードセルは、長期間の使用に伴う荷重変換部(ひずみゲージ)のはがれ等による特性変化が想定される。 しかしながら、ひずみゲージ貼り付け部は、不活性(窒素)ガスを封入した気密構造になってしまっており、ひずみゲージの酸化を防止しているため、ひずみゲージ貼り付け部が腐食してはがれが発生する可能性は小さい。 また、定期的な初期不平衝測定により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
510	機械設備	燃料取扱設備(クレーン関係)	△②	腐食(全面腐食)	筐体、チャンネルベース及び取付ボルトの腐食(全面腐食)	燃料取替クレーン	制御設備の筐体、チャンネルベース及び取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認で塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(47/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
511	機械設備	燃料移送装置	△①	摩耗	レール及び車輪の摩耗	燃料移送装置	トラックフレームのレール及びコンベアカーの車輪は、機械的要因で摩耗が想定される。 しかしながら、水中での水潤滑であり、また、ころがり接触のため摩耗し難い構造となっており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、使用前の点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
512	機械設備	燃料移送装置	△①	腐食（全面腐食）	架台等の腐食（全面腐食）	燃料移送装置	走行駆動装置の架台及び軸締手（ケーシング、スプロケット）は炭素鋼又はアルミダイカストであり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、使用前の点検時の異音確認や目視確認により、機器の健全性を確認している。
513	機械設備	燃料移送装置	△②	摩耗	トルクリミッタ（摩擦板）の摩耗	燃料移送装置	走行駆動装置のトルクリミッタ（摩擦板）は機械的要因により、摩耗が想定される。 しかしながら、走行前の点検時により状態を確認し、有意な摩耗が確認された場合は適切に対処することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
514	機械設備	燃料移送装置	△①	摩耗	かさ衛車の摩耗	燃料移送装置	走行駆動装置のかさ衛車は機械的要因により、摩耗が想定される。 しかしながら、かさ衛車は水中での水潤滑であり、摩耗し難い構造となっており、これまでに有意な摩耗が認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、使用前の点検時の異音確認や目視確認により、機器の健全性を確認している。
515	機械設備	燃料移送装置	△②	摩耗	チェーン（ブッシュ部）の摩耗	燃料移送装置	走行駆動装置のチェーンのブッシュ部は、機械的要因により摩耗が想定される。 しかしながら、使用前の点検時にチェーンの伸び計測を実施し、伸びの傾向を監視しており、有意な伸びが確認された場合は、必要に応じて取替えることにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
516	機械設備	燃料移送装置	△①	摩耗	スプロケット及びチェーン（ローラ外側）の摩耗	燃料移送装置	走行駆動装置のスプロケットとチェーンのローラ外側は相互の接触により、摩耗が想定される。 しかしながら、ころがり接触のため摩耗し難い構造となっており、これまでに有意な摩耗が認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、使用前の点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
517	機械設備	燃料移送装置	△①	摩耗	シリンダチューブ、ピストン及びピストンロッドの摩耗	燃料移送装置	水圧シリンダのシリンダチューブ、ピストン及びピストンロッドは機械的要因により、摩耗が想定される。 しかしながら、シリンダチューブとピストン及びピストンロッドと軸受（すべり）はハッキング及びグリスにより隔てられて摩耗し難い構造となっており、これまでに異常な動き等が認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、使用前の点検時の動作確認により、機器の健全性を確認している。
518	機械設備	燃料移送装置	△②	腐食（全面腐食）	基礎金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）	燃料移送装置	走行駆動装置及び水圧ユニットの水圧制御装置基礎金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
519	機械設備	燃料移送装置	△①	導通不良	押釦スイッチの導通不良	燃料移送装置	制御設備の押釦スイッチは接点部分に付着する浮遊塵埃により、導通不良が想定される。 しかしながら、押釦スイッチの接点部分は盤内に収納されており、塵埃の付着により導通不良が発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な動作確認により、機器の健全性を確認している。
520	機械設備	燃料移送装置	△②	腐食（全面腐食）	筐体、チャンネルベース及び取付ボルトの腐食（全面腐食）	燃料移送装置	筐体、チャンネルベース及び取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認で塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
521	機械設備	原子炉容器上部ふた付属設備	△①	疲労割れ	圧力ハウジング（ラッチハウジング及び駆動軸ハウジング）の疲労割れ	制御棒クラスタ駆動装置	圧力ハウジングは、フランクの起動・停止等による熱過渡を繰り返し受けたため、疲労割れが想定される。 しかしながら、起動・停止等に発生する荷重はわずかであり、有意な応力変動を受けない構造となっており、疲労割れが発生し難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な漏えい検査を実施し、漏えいのないことを目視にて確認することにより、機器の健全性を確認している。
522	機械設備	原子炉容器上部ふた付属設備	△②	摩耗	フランジャーの摩耗	制御棒クラスタ駆動装置	制御棒の引き抜き・挿入動作を行うフランジャーは、その構造上、機動部で摩耗が想定される。 しかしながら、制御棒位置指示装置による指示確認及びコイル電流によるラッチ機構動作確認、制御棒落下試験によるトリップ時のフランジャー動作に伴うラッチアーム開放動作の確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
523	機械設備	原子炉容器上部ふた付属設備	△②	摩耗	ラッチアーム及び駆動軸の摩耗	制御棒クラスタ駆動装置	ラッチアームと駆動軸は互いに接触しあう部位であり、機動部で摩耗が想定される。 しかしながら、制御棒位置指示装置による指示確認及びコイル電流によるラッチ機構動作確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(48/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
524	機械設備	原子炉容器上部ふた付属設備	△①	ばねの変形(応力緩和)	ばねの変形(応力緩和)	制御棒クラスタ駆動装置	ばねは、応力状態にて長期間保持されることにより、変形(応力緩和)が想定される。しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等か余裕のある環境で使用している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、制御棒位置指示装置による指示確認及びコイル電流によるラッチ機構動作確認により、機器の健全性を確認している。
525	機械設備	原子炉容器上部ふた付属設備	△②	腐食(全面腐食)	耐震サポートの腐食(全面腐食)	制御棒クラスタ駆動装置	耐震サポートは炭素鋼及び低合金鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、外観点検時の目標確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
526	機械設備	原子炉容器内挿物	△①	中性子吸収能力の低下	中性子吸収体の中性子吸収能力の低下	制御棒クラスタ	中性子吸収体は中性子吸収により、その成分元素が中性子吸収断面積の小さな元素へと変換されるため、中性子吸収能力は徐々に低下する。中性子吸収能力が低下すると制御機能が満足できない可能性が考えられる。 しかしながら、運転中制御棒クラスタは炉心から引き抜かれているために照射量はわずかである。 また、制御棒の取替基準の照射を受けた場合でも、個々の制御棒の核的損耗は0.07%と核安全設計の余裕の範囲(10%)内にあることから、制御能力としては十分余裕がある。 したがって、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、制御棒クラスタは、中性子照射量に応じた取替えを計画的に行うことにより、機器の健全性を確認している。
527	機械設備	原子炉容器内挿物	△②	摩耗	制御棒被覆管の摩耗	制御棒クラスタ	通常運転時の1次冷却材の流れにより、制御棒クラスタ案内管内等で制御棒が流体振動を起こす。その結果、制御棒と制御棒クラスタ案内管案内板等との間で摩耗が生じる可能性がある。 制御棒クラスタの構造と挿入位置関係を図2-2-1に示す。 米国ホイントビーチ(Point Beach)発電所2号炉で制御棒被覆管の摩耗が認められたという報告が、1984年3月にされたため、国内フランクでも検討を行い、摩耗測定結果から摩耗の進行を評価しており、予防保全的に摩耗深さが肉厚を超えないよう定期的に取替えを行っている。 なお、万一制御棒被覆管が減肉により貫通しても直ちに制御棒クラスタの機能に与える影響は小さいことを確認している。 ・制御棒被覆管強度・摩耗減肉後、さらに貫通した状態で、最も条件が厳しいステッピング荷重を考慮しても、応力や疲労評価上問題なく、制御棒被覆管強度は保たれる。 ・中性子吸収体の溶出：制御棒被覆管に穴が開いても、中性子吸収体が1次冷却材中に溶出する量は微量であり、制御能力にはほとんど影響ない。 ・挿入性・挿入時間への影響：制御棒被覆管が貫通しても挿入性は確保される。 具体的には、制御棒クラスタ案内管案内板部については摩耗が制御棒被覆管肉厚に達するまでに、制御棒引抜き位置をステップ変更することにより(原子炉停止余裕や反応度の補償機能への影響は問題ない)制御棒と制御棒クラスタ案内管案内板との干渉範囲をずらし、さらに同じ時間経過するまでに取替えを実施している。 また、定期的に全制御棒クラスタの落下試験を実施し、挿入性に問題ないことを確認している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
528	機械設備	原子炉容器内挿物	△①	照射誘起型応力腐食割れ	制御棒被覆管の照射誘起型応力腐食割れ	制御棒クラスタ	制御棒クラスタは被覆管の照射誘起型応力腐食割れが想定される。 しかしながら、照射誘起型応力腐食割れの感受性を有する中性子照射量を超す高照射領域は、制御棒被覆管においては先端部のみであるが、当該部位では、使用初期には内外差圧による小さな応力しか発生しない。 また、国内他フランクでの照射後試験の結果からは、有意な応力腐食割れは認められていない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、制御棒クラスタは、中性子照射量に応じた取替えを計画的に行うことにより、機器の健全性を確認している。
529	機械設備	原子炉容器内挿物	△②	照射誘起割れ	制御棒被覆管先端部の照射誘起割れ	制御棒クラスタ	被覆管先端部は外径増加によるクラックが想定される。 中性子吸収体が、中性子照射量の比較的大きな制御棒被覆管先端部において照射スウェーリングを起こし外径が増加することにより、次第に制御棒被覆管に内圧を付加するようになる。一方、制御棒被覆管先端部は照射されるにつれて一様伸びが低下し、割れの発生限界ひずみが低下する。 これらの事象の相乗効果により、照射量が大きな領域に入ると、内圧を付加された制御棒被覆管先端部に発生するひずみが大きくなり、割れ発生限界ひずみ量に達することによって、クラックが発生する可能性がある。 しかしながら、予防保全的に、クラックが制御棒被覆管先端部に発生する可能性があると評価される中性子照射量に達する時期までに制御棒クラスタを取り替えることとしている。 また、定期的に全制御棒クラスタの落下試験を実施し、挿入性に問題ないことを確認している他、水中テレビカメラを用いた目視確認を実施し、有意な損傷及び変形がないことを確認している。 したがって、今後も競争保全を継続することで、機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
530	機械設備	原子炉容器内挿物	△①	照射スウェーリング	制御棒被覆管の照射スウェーリング	制御棒クラスタ	制御棒クラスタは被覆管の照射スウェーリングが想定される。 しかしながら、照射スウェーリング量は、制御棒先端部の照射誘起割れに対する照射量取替基準に達した時点で微量であり、燃料集合体内に制御棒を導く制御棒案内シングル細径部(ダッシュユーハット部)と制御棒とのギャップは確保される。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、制御棒クラスタは、中性子照射量に応じた取替えを計画的に行うことにより、機器の健全性を確認している。
531	機械設備	原子炉容器内挿物	△②	照射下クリープ	制御棒被覆管の照射下クリープ	制御棒クラスタ	制御棒被覆管先端部は照射下クリープの発生が想定される。 しかしながら、中性子吸収体によって変形が制限され、外観検査にて有意な変形のないことを確認し、制御棒クラスタは中性子照射量に応じた取替えを計画的に行うことにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
532	機械設備	原子炉容器内挿物	△①	摩耗	スパイダー溝の駆動輪接手との干涉部の摩耗	制御棒クラスタ	駆動輪とのラッチの際にスパイダー溝内に駆動輪の接手が挿入される構造になっており、スティッピング及び制御棒クラスタのラッチ、アンフランによる干渉部の摩耗が想定される。 しかしながら、国内他フランクの駆動輪接手干渉部の点検の結果、有意な摩耗は認められておらず、スパイダー材と接手内の硬さは同程度であり比摩耗量も同程度と考えられることから、スパイダー溝についても有意な摩耗はないと考える。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、制御棒クラスタは、計画的に取替えを行うことにより、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(49/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
533	機械設備	原子炉容器内挿物	△②	熱時効	スパイダー、ベン及びフィンガの熱時効	制御棒クラスタ	スパイダー、ベン及びフィンガはステンレス鋼であり、高温での長時間の使用に伴い塑性の低下を起こす可能性がある。しかしながら、H.I.P.(熱間等方加圧)処理により内部欠陥をなくしており、外観検査にて異常のないことを確認し、制御棒クラスタは計画的に取替えを行うことにより、機器の健全性を維持している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
534	機械設備	原子炉容器内挿物	△①	ばねの変形(応力緩和)	照射によるばねの変形(応力緩和)	制御棒クラスタ	ばねは制御棒クラスタのスパイダー内にあり、中性子照射により応力緩和してばね力が徐々に低下する可能性が考えられる。しかしながら、伝熱管は外表面の流体によって発生するカルマン渦による振動と共振せず、流力弹性振動も発生しない構造となっており、摩耗及び高サイクル疲労割れが発生し難い環境である。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、制御棒クラスタは、計画的に取替えを行うことにより、機器の健全性を確認している。
535	機械設備	濃縮減容設備	△①	摩耗及び高サイクル疲労割れ	伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れ	廃液蒸発装置	加熱器、コンデンサ及び蒸留水冷却器の伝熱管は伝熱管振動により摩耗及び高サイクル疲労割れが想定される。しかしながら、伝熱管は外表面の流体によって発生するカルマン渦による振動と共振せず、流力弹性振動も発生しない構造となっており、摩耗及び高サイクル疲労割れが発生し難い環境である。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、開放点検時の目視確認や漏えい試験により、機器の健全性を確認している。
536	機械設備	濃縮減容設備	△①	腐食(流れ加速型腐食)	伝熱管の腐食(流れ加速型腐食)	廃液蒸発装置	加熱器、コンデンサ及び蒸留水冷却器の伝熱管には流れ加速型腐食により減肉が想定される。しかしながら、耐流れ加速型腐食性に優れたステンレス鋼の伝熱管を使用しており、流れ加速型腐食の発生がし難い環境である。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、開放点検時の目視確認や漏えい試験により、機器の健全性を確認している。
537	機械設備	濃縮減容設備	△②	応力腐食割れ	蒸発器胴板等ステンレス鋼使用部位の応力腐食割れ	廃液蒸発装置	蒸発器胴側、加熱器管側、濃縮液ポンプ及び配管の内部流体は濃縮廃液であり、蒸発器等の内部では蒸発濃縮することにより、塩化物イオン濃度が上昇することとなり、温度も約10°Cとなることから、応力腐食割れが想定される。腐食環境としては、塩化物イオン濃度及び流体温度が支配的であり、304系ステンレス鋼の応力腐食割れ発生の関係を図2.2-1に示す。しかしながら、廃液蒸発装置の蒸発器胴板、加熱器管側等については、応力腐食割れ性に優れている316L系ステンレス鋼を使用しており、蒸発器胴側、加熱器管側、濃縮液ポンプ及び配管のステンレス鋼使用部位の応力腐食割れについては開放点検時又は分解点検時に内面の目視確認や試運転時の漏えい試験等により、機器の健全性を維持している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
538	機械設備	濃縮減容設備	△②	スケール付着	伝熱管のスケール付着	廃液蒸発装置	加熱器、コンデンサ及び蒸留水冷却器は内部流体の不純物持ち込みによるスケール付着が発生し、伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。しかしながら、加熱器管側は開放点検時の目視確認や清掃又は運転中の処理流量及び温度等のパラメータ監視により、機器の安全性を維持している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
539	機械設備	濃縮減容設備	△①				一方、加熱器胴側、コンデンサ及び蒸留水冷却器の内部流体は蒸気、蒸留水又はヒドラジン水(防錆剤注入水)であり、適切な水管管理により不純物の流入は抑制されており、スケール付着による伝熱性能低下が発生し難い環境である。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、開放点検時の目視確認や清掃又は運転中の処理流量及び温度等のパラメータ監視により、機器の健全性を確認している。
540	機械設備	濃縮減容設備	△①	摩耗	主軸の摩耗	廃液蒸発装置	すべり軸受を使用している濃縮液ポンプ及び蒸留水泵は軸受と主軸の接触面で摺動摩耗が想定される。しかしながら、設計段階において主軸と軸受間に潤滑剤を供給し、膜を形成させて流体潤滑状態となるように考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、分解点検時の目視確認や寸法計測により、機器の健全性を確認している。
541	機械設備	濃縮減容設備	△①	高サイクル疲労割れ	主軸の高サイクル疲労割れ	廃液蒸発装置	濃縮液ポンプ及び蒸留水泵はポンプの運転時には主軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下で繰り返し応力を受けると、段付部等の応力集中部において高サイクル疲労割れが想定される。しかしながら、ポンプ設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年に変化するものではない。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、巡視点検時の振動確認(通常運転時の振動状態と差異のないことの触診による確認)、試運転における振動確認(位変の測定)並びに分解点検時の応力集中部に対する目視確認や浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。
542	機械設備	濃縮減容設備	△①	腐食(キャビティーション)	羽根車の腐食(キャビティーション)	廃液蒸発装置	濃縮液ポンプ及び蒸留水泵はポンプの内部では流速と圧力が場所により大きく変化するが、ある点の圧力がその液温における飽和蒸気圧まで降下すると、その部分の液体が沸騰し、蒸気泡の発生と崩壊が起こることが想定される。しかしながら、キャビティーションを起さない条件はポンプ及び機器配置設計段階において考慮しており、この設計上の考慮は経年に変化するものではない。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
543	機械設備	濃縮減容設備	△①	腐食(流れ加速型腐食)	加熱器胴側胴板等の内面からの腐食(流れ加速型腐食)	廃液蒸発装置	加熱器の胴側胴板等は炭素鋼を使用しており、流れが乱れる部位では流れ加速型腐食により減肉が想定される。しかしながら、これまでに有意な減肉は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
544	機械設備	濃縮減容設備	△①	腐食(全面腐食)	コンデンサ管側耐圧構成品等の内面からの腐食(全面腐食)	廃液蒸発装置	コンデンサ管側及び蒸留水冷却器胴側の耐圧構成品は炭素鋼であり、内面からの腐食が想定される。しかしながら、内部流体がヒドラジン水(防錆剤注入水)であり、腐食が発生し難い環境である。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(50/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
545	機械設備	濃縮減容設備	△②	腐食（全面腐食）	炭素鋼製耐圧構成品の外側からの腐食（全面腐食）	廃液蒸発装置	加熱器胴側、コンデンサ管側及び蒸留水冷却器胴側の耐圧構成品は炭素鋼であり、外面からの腐食が想定される。しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
546	機械設備	濃縮減容設備	△①	腐食（全面腐食）	フランジボルト等の腐食（全面腐食）	廃液蒸発装置	フランジボルト及びケーシングボルトは低合金鋼であり、ガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、綿付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認等により、機器の健全性を確認している。
547	機械設備	濃縮減容設備	△②	腐食（全面腐食）	支持脚等の腐食（全面腐食）	廃液蒸発装置	支持脚、装置架台、スクート、台板及び取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
548	機械設備	濃縮減容設備	△②	腐食（全面腐食）	支持脚（スライド脚）の腐食（全面腐食）	廃液蒸発装置	横置きの熱交換器であるコンデンサ及び蒸留水冷却器には、支持脚（スライド脚）が設置されているが、スライド部は炭素鋼であり、長期使用により腐食による固定が想定される。 しかしながら、巡回点検等で目視によりスライド部に異常のないことを確認し、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
549	機械設備	セメント固化装置	△①	摩耗	主軸の摩耗	セメント固化装置	すべり軸受を使用している濃縮装置循環ポンプは軸受と主軸の接触面で摺動摩擦が想定される。 しかしながら、設計段階において主軸と軸受間に潤滑剤を供給し、膜を形成させて流体潤滑状態となるように考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認や寸法計測により、機器の健全性を確認している。
550	機械設備	セメント固化装置	△①	高サイクル疲労割れ	主軸の高サイクル疲労割れ	セメント固化装置	濃縮装置循環ポンプはポンプの運転時には主軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力を下で繰り返す応力を受けると、段付部等の応力集中部において高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、ポンプ設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、巡回点検時の振動確認（通常運転時の振動状態と差異のないことの触診による確認）、試運転時における振動確認（変位の測定）並びに分解点検時の応力集中部に対する目視確認や浸透探査検査により、機器の健全性を確認している。
551	機械設備	セメント固化装置	△②	応力腐食割れ	主軸等ステンレス鋼及び耐食耐熱合金鋼使用部位の応力腐食割れ	セメント固化装置	濃縮装置の循環ポンプ、加熱器、蒸発缶、濃縮液タンク及び予備濃縮液タンクの内部流体は濃縮液であり、蒸発缶等の内部では廃液が蒸発濃縮することにより、塩化物イオン濃度が上昇することになり、温度も約100°Cとなることから、応力腐食割れが想定される。 応力腐食割れの発生要因は、腐食環境、材料及び残留応力の3つが考えられる。 腐食環境としては、塩化物イオン濃度及び流体温度が支配的であり、304系ステンレス鋼の応力腐食割れ発生の関係を図2-3-1に示す。 しかしながら、濃縮液タンク及び予備濃縮液タンクの鋼板等については、耐応力腐食割れ性に優れている316L系ステンレス鋼を使用し、また、濃縮装置の加熱器胴板及び蒸発缶胴板等については、ステンレス鋼より耐応力腐食割れ性に優れている耐食耐熱合金鋼を使用している。さらに、濃縮装置の循環ポンプ、加熱器、蒸発缶、濃縮液タンク及び予備濃縮液タンクの耐食耐熱合金鋼及びステンレス鋼使用部位の応力腐食割れについては開放点検時又は分解点検時に内面の目視確認や試運転時の漏えい確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
552	機械設備	セメント固化装置	△①	腐食（キャビテーション）	羽根車の腐食（キャビテーション）	セメント固化装置	濃縮装置循環ポンプはポンプの内部では流速と圧力が場所により大きく変化するが、ある点の圧力がその液温における飽和蒸気压まで下ると、その部分の液体が沸騰し、蒸気泡の発生と崩壊が起こることが想定される。 しかしながら、キャビテーションを起こさない条件はポンプ及び機器配置設計段階において考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
553	機械設備	セメント固化装置	△①	腐食（全面腐食）	フランジボルト等の腐食（全面腐食）	セメント固化装置	フランジボルト及びケーシングボルトは低合金鋼及び炭素鋼であり、ガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、綿付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時又は開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
554	機械設備	セメント固化装置	△②	腐食（全面腐食）	支持脚等の腐食（全面腐食）	セメント固化装置	台板、支持脚及び取付ボルトは炭素鋼及び低合金鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
555	機械設備	セメント固化装置	△①	摩耗及び高サイクル疲労割れ	伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れ	セメント固化装置	濃縮装置加熱器の伝熱管は伝熱管振動により摩耗及び高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、伝熱管は外表面の流体によって発生するカルマン渦による振動と共振せず、流力弹性振動も発生しない構造となっており、摩耗及び高サイクル疲労割れが発生し難い環境である。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認や漏えい検査により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(51/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
556	機械設備	セメント固化装置	△①	腐食（流れ加速型腐食）	伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）	セメント固化装置	濃縮装置加熱器の伝熱管には流れ加速型腐食により減肉が想定される。 しかしながら、耐流れ加速型腐食性に優れた耐食耐熱合金鋼の伝熱管を使用しており、流れ加速型腐食の発生がし難い環境である。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の中視確認や漏えい検査により、機器の健全性を確認している。
557	機械設備	セメント固化装置	△②		伝熱管内面のスケール付着	セメント固化装置	濃縮装置加熱器の伝熱管内面は加熱器管側の内部流体である濃縮液の不純物持ち込みによるスケール付着が発生し、伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。 しかしながら、開放点検時の中視確認や漏えいにより、機器の安全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
558	機械設備	セメント固化装置	△①	スケール付着	伝熱管外面のスケール付着	セメント固化装置	濃縮装置加熱器の伝熱管外面は加熱器胴側の内部流体である蒸気の不純物持ち込みによるスケール付着が発生し、伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。 しかしながら、蒸気は適切な水質管理により不純物の流入は抑制されており、スケール付着による伝熱性能低下が発生し難い環境である。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、機能・性能検査時に運転状態を確認し、性能低下がないことにより、機器の健全性を確認している。
559	機械設備	セメント固化装置	△①	腐食（流れ加速型腐食）	胴側胴板等の腐食（流れ加速型腐食）	セメント固化装置	濃縮装置加熱器の胴側胴板等は炭素鋼を使用しており、流れが乱れる部位では流れ加速型腐食により減肉が想定される。 しかしながら、これまでに有意な減肉は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の中視確認により、機器の健全性を確認している。
560	機械設備	セメント固化装置	△②	腐食（全面腐食）	炭素鋼製耐圧構成品の外側からの腐食（全面腐食）	セメント固化装置	濃縮装置加熱器の胴側胴板の耐圧構成品は炭素鋼であり、外側からの腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
561	機械設備	焼却減容設備	△②	減肉	耐火物の減肉	燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備	高温で使用される耐火物は、焼却灰の溶融物、ハロゲンガス等による浸食減肉が想定される。 しかしながら、分解点検時に寸法測定を実施しており、必要に応じて取替えることにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
562	機械設備	焼却減容設備	△②	割れ	耐火物の割れ	燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備	高温焼却炉の耐火物は、起動、停止時の温度変化により、割れが想定される。 しかしながら、分解点検時に寸法測定を実施しており、必要に応じて取替えることにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
563	機械設備	焼却減容設備	△②	腐食（全面腐食）	外殻等の腐食（全面腐食）	燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備	外殻及びジャケットは炭素鋼を使用しており、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 内面については、分解点検時の中視確認により、有意な腐食がないことを確認することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
564	機械設備	焼却減容設備	△②	疲労割れ	下部ベルフレーム溶接部等の疲労割れ	燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備	廃棄物の溶融により高温で使用される下部ベルフレーム上部溶接部、グラニュール出口ケーシング及び炉底部底板溶接部は温度変化等により、疲労割れが想定される。 しかしながら、分解点検時に寸法測定を実施しており、必要に応じて取替えることにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
565	機械設備	焼却減容設備	△②	クリープ	グラニュール出口ケーシングのクリープ	燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備	廃棄物の溶融により高温で使用されるグラニュール出口ケーシングは温度変化により、クリープの発生が想定される。 しかしながら、分解点検時に目視確認を実施しており、必要に応じて取替えることにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
566	機械設備	焼却減容設備	△②	腐食（全面腐食）	架台等の腐食（全面腐食）	燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備	架台、取付ボルト、ラグサポート及びサドルは炭素鋼を使用しており、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等の目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
567	機械設備	スチームコンバータ	△②	摩耗及び高サイクル疲労割れ	加熱管及び冷却管の摩耗及び高サイクル疲労割れ	スチームコンバータ本体、スチームコンバータドレンクーラ	一次側及び二次側流体により加熱管及び冷却管に振動が発生した場合、管支持板部又は邪魔板部で加熱管及び冷却管に摩耗又は高サイクル疲労割れが想定される。 また、管表面を流れる流体による振動で伝熱管の強度上想定される振動形態としては、カルマン渦による振動と流力弹性振動がある。 しかしながら、分解点検時の渦流探傷検査、漏えい試験又は目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
568	機械設備	スチームコンバータ	△①	腐食（流れ加速型腐食）	加熱管及び冷却管内外面の腐食（流れ加速型腐食）	スチームコンバータ本体、スチームコンバータドレンクーラ	スチームコンバータ本体の加熱管内面及びスチームコンバータドレンクーラの冷却管内外面については、内部流体により流れ加速型腐食の発生が想定される。 しかしながら、耐流れ加速型腐食性に優れたステンレス鋼の加熱管及び冷却管を使用しており、流れ加速型腐食が発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の渦流探傷検査、漏えい試験又は目視確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(52/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
569	機械設備	スチームコンバータ	△①	応力腐食割れ	加熱管及び冷却管の応力腐食割れ	スチームコンバータ本体、スチームコンバタードレンクーラ	加熱管及び冷却管はステンレス鋼を使用しており、応力腐食割れが想定される。しかしながら、水質を適切に管理しているため、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分散点検時の渦流探傷検査、漏えい試験又は目視確認により、機器の健全性を確認している。
570	機械設備	スチームコンバータ	△②	スケール付着	加熱管のスケール付着	スチームコンバータ本体	一次側及び二次側流体の不純物持ち込みによるスケール付着が発生し、伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。 しかしながら、熱交換器漏水時（運転時）の流体温度、流量等のパラメータの監視やエアープローブにて管内面の洗浄を定期的に実施することで、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
571	機械設備	スチームコンバータ	△①	スケール付着	冷却管のスケール付着	スチームコンバタードレンクーラ	一次側及び二次側流体の不純物持ち込みによるスケール付着が発生し、伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。 しかしながら、一次側及び二次側流体は給水であり、飽和溶存酸素濃度の環境下であるが、濁度管理により適切な水質管理を行っており不純物の流入は抑制されていることから、スケール付着の可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、熱交換器漏水時（運転時）の流体温度、流量等のパラメータの監視やエアープローブにて管内面の洗浄を定期的に実施することで、機器の健全性を確認している。
572	機械設備	スチームコンバータ	△②	腐食（流れ加速度型腐食）	一次側、二次側の耐圧構成品等の腐食（流れ加速度型腐食）	スチームコンバータ本体、スチームコンバタードレンクーラ	蒸気、給水及び2相流体を内包する発生蒸気室胴板等の炭素鋼使用部には、流れ加速型腐食により減肉が想定される。 また、内部流体が給水及び高温、高速の流体の場合には、炭素鋼の耐圧構成品は内部流体による流れ加速型腐食により減肉が想定される。 しかしながら、一次側及び二次側耐圧構成品等の腐食については、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
573	機械設備	スチームコンバータ	△②	腐食（全面腐食）	胴板等の外側からの腐食（全面腐食）	スチームコンバータ本体、スチームコンバタードレンクーラ、スチームコンバタードレンタンク、スチームコンバータ給水タンク	スチームコンバータの胴板等構成品は炭素鋼であり、外側からの腐食が想定される。 しかしながら、大気接觸部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
574	機械設備	スチームコンバータ	△②	腐食（全面腐食）	胴板等耐圧構成品の内側からの腐食（全面腐食）	スチームコンバタードレンタンク、スチームコンバータ給水タンク	胴板等耐圧構成品は炭素鋼であるため、長期使用により、内側からの腐食が想定される。 しかしながら、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
575	機械設備	スチームコンバータ	△①	腐食（全面腐食）	フランジボルト等の腐食（全面腐食）	スチームコンバータ本体、スチームコンバタードレンクーラ、スチームコンバタードレンタンク、スチームコンバータ給水タンク	フランジボルト及びマンホール用ボルトは、炭素鋼及び低合金鋼であり、ガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、継続管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
576	機械設備	スチームコンバータ	△②	腐食（全面腐食）	支持脚及び台板の腐食（全面腐食）	スチームコンバータ本体、スチームコンバタードレンクーラ、スチームコンバタードレンタンク、スチームコンバータ給水ポンプ、スチームコンバタードレンタンク	支持脚及び台板は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接觸部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
577	機械設備	スチームコンバータ	△②	腐食（全面腐食）	支持脚（スライド脚）の腐食（全面腐食）	スチームコンバータ本体、スチームコンバタードレンクーラ、スチームコンバタードレンタンク	スチームコンバータ本体、スチームコンバタードレンクーラ及びスチームコンバタードレンタンクには、支持脚（スライド脚）が設置されているが、スライド部は炭素鋼であり長期使用により、腐食による固着が想定される。 しかしながら、巡視点検等で目視によりスライド部に異常のないことを確認し、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
578	機械設備	スチームコンバータ	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	スチームコンバータ給水ポンプ	取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接觸部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合は必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
579	機械設備	水素濃度制御装置	△②	水素反応機能低下	触媒フレート（触媒）の水素反応機能低下	静的触媒式水素再結合装置	触媒フレート（触媒）は、常時原子炉格納容器内の空気と接触しているため、水素反応機能の低下が想定される。 しかしながら、触媒フレート（触媒）は、定期的な目視確認や機能検査により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
580	機械設備	水素濃度制御装置	△②	腐食（全面腐食）	支持架台の腐食（全面腐食）	静的触媒式水素再結合装置	支持架台は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接觸部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修を実施することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
581	機械設備	基礎ボルト	△②	腐食（全面腐食）	大気接觸部の腐食（塗装あり部）（全面腐食）	共通	基礎ボルトは炭素鋼又は低合金鋼を使用しており、腐食が想定される。 しかしながら、大気接觸部は塗装により腐食を防止しており、塗装や防水措置が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等の目視により塗装や防水措置の状態を確認し、はく離等が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(53/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
582	機械設備	基礎ボルト	△①	腐食（全面腐食）	大気接触部の腐食（塗装なし部）（全面腐食）	屋内の基礎ボルト共通	基礎ボルトは炭素鋼又は低合金鋼であり、コンクリート直上部等は大気接触部であることから腐食が想定される。しかしながら、基礎ボルト代表箇所のナットを取り外してコンクリート直上部の大気接触部を目視確認したところ腐食は認められていない。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、巡視点検で目視により異常のないことを確認し、機器の健全性を確認している。
583	機械設備	基礎ボルト	△②	腐食（全面腐食）	大気接触部の腐食（塗装なし部）（全面腐食）	屋外の基礎ボルト共通	コンクリート直上部は、大気接触部であり、基礎ボルトには、炭素鋼又は低合金鋼を使用していることから、腐食を起こす可能性があり、その場合には、基礎ボルトの腐食減肉により支持機能の低下が懸念される。また、メカニカルアンカーの場合、コンクリートに埋設されているテーハボルトとシールドには大気に接触している部分があるため、シールド及びテーハボルトの腐食の進行により支持機能の低下が懸念される。しかしながら、60年時点での推定腐食量を考慮した健全性評価の結果、機器の支持機能が喪失する可能性は低い。また、巡視点検で目視により異常のないことを確認し、機器の健全性を確認している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
584	電源設備	ディーゼル発電機	△①	腐食（全面腐食）	固定子コア、回転子コアの腐食（全面腐食）	ディーゼル発電機	固定子コアは珪素鋼板。回転子コアは炭素鋼であり、腐食が想定される。しかしながら、固定子コア及び回転子コアはワニス処理により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
585	電源設備	ディーゼル発電機	△②	腐食（全面腐食）	フレーム、冷却ファン、ブラケット及びベッドの腐食（全面腐食）	ディーゼル発電機	フレーム、冷却ファン、ブラケット及びベッドは炭素鋼であり、腐食が想定される。しかしながら、フレーム、冷却ファン、ブラケット及びベッドは外側面とも塗装により、腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修を実施することにより、機器の健全性を維持している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
586	電源設備	ディーゼル発電機	△①	摩耗	主軸の摩耗	ディーゼル発電機	主軸は、軸受（すべり）との摩擦による摩耗が想定される。しかしながら、主軸については油潤滑のすべり軸受を使用しており、主軸と軸受間に潤滑油が供給され油膜が形成されるため、摩擦摩耗の生じる可能性は小さい。また、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
587	電源設備	ディーゼル発電機	△①	高サイクル疲労割れ	主軸の高サイクル疲労割れ	ディーゼル発電機	発電機運転時には主軸に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下において繰返し応力を受けると段付部等の応力集中部において、高サイクル疲労割れが想定される。しかしながら、発電機設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、試運転時等における振動確認及び分解点検時の応力集中部に対する目視確認により、機器の健全性を確認している。
588	電源設備	ディーゼル発電機	△①	摩耗	スリッピングの摩耗	ディーゼル発電機	スリッピングは、発電機運転時にブラシと滑動しながら回転子コイルに電力を供給しているため、スリッピングとブラシの接触面において摩耗が想定される。しかしながら、運転時間が短く、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
589	電源設備	ディーゼル発電機	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	ディーゼル発電機	取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には、必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
590	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	摩耗	ピストンピン穴等の滑動部の摩耗	非常用ディーゼル発電機機関本体	ピストンピン穴等の滑動部については、摩耗が想定される。しかしながら、当該部は油圧圧縮気下で摩耗が発生し難い環境であり、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、分解点検時の目視確認や寸法計測により、機器の健全性を確認している。
591	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	腐食（全面腐食）	シリンダライナ等燃焼室面の腐食（全面腐食）	非常用ディーゼル発電機機関本体	燃料が燃焼する過程で燃料油中に含有されている硫黄が燃焼し二酸化硫黄になる。機関停止後シリング内及び排気管内に燃焼ガスが残留し、この燃焼ガス中の二酸化硫黄と水分が結合すると硫酸になる。このため、シリングライナ及び排気管内等は腐食が想定される。しかしながら、機関停止時に燃焼室内及び排気管内等に残留する燃焼ガスは、停止後に行われるエアーラインによる燃焼室及び排気管内等から排出され、新しい空気が吸入されることにより腐食発生の要因が取り除かれることから、腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
592	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	疲労割れ	シリンダカバー等の疲労割れ	非常用ディーゼル発電機機関本体	シリンダカバー等には、機関の始動・停止に伴い燃焼室構成部等が常温から高温になり、再び常温に戻ることによる疲労割れが想定される。しかしながら、シリンダカバー等は有意な応力変動を受けないように設計されており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、分解点検時の目視確認や浸透探査検査により、機器の健全性を確認している。
593	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	カーボン堆積	燃焼室構成部へのカーボン堆積	非常用ディーゼル発電機機関本体	燃焼室構成部であるピストン上部頭面、ピストン側面、ピストリング溝、シリンダカバー及びシリンダライナは、カーボンを主とする燃焼残渣物が堆積すると、燃焼が悪化することが想定される。しかしながら、これまでに有意なカーボンの堆積は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(54/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
594	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	高サイクル疲労割れ	クランク軸等の高サイクル疲労割れ	非常用ディーゼル発電機機関本体	機関運転時には、クランク軸等に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下において線返し応力を受けると投付部等の応力集中部において、高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、クランク軸等は有意な応力変動を受けないように設計されており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、試運転時等の振動確認や分解点検時の目視確認又は応力集中部に対する浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。
595	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△②	腐食（全面腐食）	はずみ車等の外面からの腐食（全面腐食）	非常用ディーゼル発電機機関本体	クランク軸のはすみ車、排気管、非常用停止装置のピストン案内等は炭素鋼、炭素鋼錆鋼、低合金鋼又は鉄であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
596	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	摩耗	ねじり振動防止装置の摩耗	非常用ディーゼル発電機機関本体	クランク軸のねじり振動防止装置は、機関運転時にクランク軸に働くねじり振動に対し、内蔵の駆動輪と慣性防壁の相対的なモーメントを、内蔵ばねの摩擦と潤滑油の運動により振動エネルギーを吸収し、クランク軸のねじり振幅及びこれによるねじり応力を抑制する機能を有している。このため接触部の摩耗が想定される。 しかしながら、当該部は油霧圏気下で摩耗が発生し難い環境であり、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
597	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	腐食（全面腐食）	ねじり振動防止装置の腐食（全面腐食）	非常用ディーゼル発電機機関本体	ねじり振動防止装置は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、当該部は油霧圏気下で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
598	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	疲労割れ	カッピングボルトの疲労割れ	非常用ディーゼル発電機機関本体	機関本体のクランク軸と発電機の主軸との結合は、クランク軸と主軸との間に間隔板及びはすみ車をはさみカッピングボルトで結合されている。 起動・運転時にはカッピングボルト部の応力が変動することから、疲労割れが想定される。 しかしながら、カッピングボルトは有意な応力変動を受けないように設計されており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
599	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△②	腐食（全面腐食）	シリンダ冷却水ポンプケーシング等接液部の腐食（全面腐食）	非常用ディーゼル発電機機関本体	シリンダ冷却水ポンプケーシング、シリンダ冷却水ポンプ羽根車、過給機タービンハウジング、シリンダライナ、シリンダブロック、燃料噴射弁本体等は炭素鋼、炭素鋼錆鋼、錆鋼又は銅合金錆物であり、内部流体が飽和溶存酸素濃度（最大約8ppm）の流体であるため、長期使用により腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
600	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	腐食（キャビテーション）	シリンダ冷却水ポンプ羽根車の腐食（キャビテーション）	非常用ディーゼル発電機機関本体	ポンプの内部では流速と圧力が場所により大きく変化するが、ある点の圧力がその液温における飽和蒸気圧まで降下すると、その部分の液体が沸騰し、蒸気泡の発生と崩壊が起こることが想定される。 しかしながら、ポンプ及び機器配置の設計時にはキャビテーションを考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
601	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	摩耗	吸気弁・排気弁の弁箱、弁棒等の摩耗	非常用ディーゼル発電機機関本体	弁箱、弁棒等は弁の開閉による摩耗が想定される。 しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
602	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	ばねの変形（応力緩和）	ばねの変形（応力緩和）	非常用ディーゼル発電機機関本体	ばねはある一定の応力状態にて長期間保持されることにより、変形（応力緩和）が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等か余裕のある環境で使用している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の作動確認により、機器の健全性を確認している。
603	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△②	腐食（異種金属接触腐食）	空気冷却器管側構成品の海水による腐食（異種金属接触腐食含む）	非常用ディーゼル発電機機関本体	空気冷却器の管板は銅合金であり、長期使用により海水接液部において腐食が想定される。 また、空気冷却器の水室は炭素鋼錆鋼であり、海水接液面にライニングを施工しているが、ライニングのはく離等により炭素鋼錆鋼に海水が接液した場合は、管板が銅合金であるため、炭素鋼錆鋼部に異種金属接触腐食が想定される。 しかしながら、開放点検時の目視確認で腐食やライニングの状況を確認し、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
604	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△②	腐食（流れ加速型腐食）	空気冷却器伝熱管内面の腐食（流れ加速型腐食）	非常用ディーゼル発電機機関本体	空気冷却器の伝熱管は銅合金であり、内部流体による流れ加速型腐食により減肉が想定される。 銅合金は腐食電位の高い貴金属であり、耐食性が良いが、高速の流水中で使用すると、流れ加速型腐食が発生することがある。 当該機器は管側流体が海水であり、貝等の異物の付着により局所的に流速が増大し、流れ加速型腐食が発生する場合があるが、貝等の堆積物の大きさ、形態及び付着状態は不确定であることから、流速と腐食量について、一律で定量的な評価は困難である。 しかしながら、開放点検時に渦流探傷検査や漏えい試験により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
605	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△②	スケール付着	空気冷却器伝熱管のスケール付着	非常用ディーゼル発電機機関本体	管側流体の不純物持ち込みによるスケール付着が発生し、伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。 しかしながら、開放点検時の目視確認や清掃により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(55/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
606	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	カーボン堆積	過給機タービンハウジング等へのカーボン堆積	非常用ディーゼル発電機機関本体	シリンダ内の燃焼により発生したカーボンが排気管を経由し、過給機のタービンハウジング内に堆積し、機関性能を低下させることが想定される。 しかしながら、負荷運転時に過給圧力が正常であることを確認しており、これまでに有意なカーボンの堆積は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
607	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	クリープ	過給機タービンロータのクリープ	非常用ディーゼル発電機機関本体	過給機のタービンロータは機関運転時、高温になり、かつ造心力等が作用することから、使用材料によってクリープによる損傷が想定される。 しかしながら、プラント運転開始後60年時点の予測累積運転時間(2,000時間未満)は金属材料研究所データにおいて示されたクリープ破損寿命(100,000時間以上)と比較して短い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認及び浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。
608	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	腐食(全面腐食)	燃料油供給ポンプケーシング等接液部の腐食(全面腐食)	非常用ディーゼル発電機機関本体	燃料油供給ポンプケーシング等は炭素鋼鋳鉄又は鋳鉄であり、腐食が想定される。 しかしながら、当該部は油霧露気下で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
609	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△②	固着	燃料油供給ポンプ軸スリーブの固着	非常用ディーゼル発電機機関本体	燃料油供給ポンプの軸スリーブ内面の油滴に潤滑油の残渣が堆積していくと潤滑油の流れが妨げられ、駆動軸と軸スリーブの摩擦部の接触抵抗が増大することが想定される。 しかしながら、駆動軸と軸スリーブの摩擦時に潤滑油残渣のないことを目視にて確認し、作動確認することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
610	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	腐食(キャビテーション)	燃料噴射ポンプデフレクタの腐食(キャビテーション)	非常用ディーゼル発電機機関本体	燃料噴射ポンプデフレクタでは燃料の噴射過程における圧力変動が大きく、キャビテーションによるエロージョンが想定される。 しかしながら、燃料噴射ポンプデフレクタはキャビテーションの発生を抑制する構造としており、プラント運転開始後60年時点の予測累積運転時間(2,000時間未満)に対し、同型のディーゼル発電機関で十分な使用実績(14,000時間程度)もある。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
611	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	摩耗	始動弁弁箱等の摺動部の摩耗	非常用ディーゼル発電機機関本体	始動弁、インターロック弁及び始動空気管制弁の弁箱等は弁の作動により、摩耗が想定される。 しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。
612	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△②	固着	燃料噴射ポンプ調整装置組立品各リンクの固着	非常用ディーゼル発電機機関本体	燃料噴射ポンプ調整装置組立品のバネ、シャフト、レバー、腕は長期にわたって使用した場合、機関外部に露出しているシャフトや腕に潤滑油の変質及び塵埃の堆積による摩擦の増加により、リンクの摩擦抵抗が増大することが想定される。 しかしながら、分解点検時の摩擦抵抗測定及び負荷運転時の動作確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
613	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△①	導通不良	圧カスイッチ及び温度スイッチ接点部の導通不良	非常用ディーゼル発電機機関本体	圧カスイッチ及び温度スイッチは接点部分に浮遊塵埃が付着することによる導通不良が想定される。 しかしながら、接点部分はケース内に収納されており、塵埃の付着による導通不良が発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な作動確認により、機器の健全性を確認している。
614	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	△②	特性変化	圧カスイッチ及び温度スイッチの特性変化	非常用ディーゼル発電機機関本体	圧カスイッチ及び温度スイッチは長期間の使用に伴い、特性の変化が想定される。 しかしながら、圧カスイッチ及び温度スイッチは測定対象ごとに耐圧性、耐食性等を考慮した材料を選定し設計しており、屋内に設置されていることから環境変化の程度が小さく、短期間で特性が変化する可能性は小さい。 また、定期的な作動確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
615	電源設備	DGポンプ	△①	摩耗	主軸(クランク軸)、従動軸の摩耗	共通	ころがり軸受を使用している温水循環ポンプ、空気圧縮機及び各電動機については、軸受と主軸の接触面で摩耗が想定される。 軸受の定期取替時の軸受引き抜き時に主軸表面にわずかな線形模様が生じることもあり、主軸表面をサンドペーパーで仕上げる方策も考えられる。この場合は、主軸表面がわずかに磨耗し、主軸と軸受間で微小隙間が生じ運転中にフレッシングにより摩耗する可能性がある。 しかしながら、分解点検時の寸法管理によりフレッシングが発生しないようにしており、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認や寸法計測により、機器の健全性を確認している。
616			△①	摩耗			すべり軸受を使用している潤滑油フライミングポンプ、燃料油移送ポンプ及び空気圧縮機については、軸受と主軸の接触面で摩耗が想定される。 しかしながら、設計段階において、主軸(クランク軸)及び従動軸と軸受間に潤滑剤(潤滑油又は燃料油)を供給し、油膜を形成させて流体潤滑状態となるように考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認や寸法計測により、機器の健全性を確認している。
617	電源設備	DGポンプ	△①	高サイクル疲労割れ	主軸及び従動軸の高サイクル疲労割れ	共通	主軸(クランク軸、従動軸を含む)及びピストンには、ポンプ(空気圧縮機)及び電動機の運転時に発生する応力により、高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、設計段階においては、高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、試運転等における振動確認(変位の測定等)並びに分解点検時の応力集中部に対する目視確認又は浸透探傷検査により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(56/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
618	電源設備	DGポンプ	△①	腐食（キャビテーション）	羽根車の腐食（キャビテーション）	温水循環ポンプ	ポンプの内部では流速と圧力が場所により大きく変化するが、ある点の圧力がその液温における飽和蒸気圧まで降下すると、その部分の液体が沸騰し、蒸気泡の発生と崩壊が起こることが想定される。 しかしながら、ポンプ及び機器配管の設計時にはキャビテーションを考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
619			△②	腐食（全面腐食）			軸受箱の腐食（全面腐食）
620	電源設備	DGポンプ	△①	腐食（全面腐食）		温水循環ポンプ	一方、内面については軸受を潤滑するための潤滑油により油霧圧気下で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
621			△②	腐食（全面腐食）			ポンプ（空気圧縮機）のケーシング等（空気圧縮機はクランクケース等）は炭素鋼鋳鉄、炭素鋼又は低合金鋼又は鋳鉄であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
622			△①	腐食（全面腐食）			一方、内面については内部流体が潤滑油フライミングポンプ及び燃料油移送ポンプが油（潤滑油及び燃料油）、空気圧縮機は油霧圧気下で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
623	電源設備	DGポンプ	△②	腐食（全面腐食）			ポンプのケーシング等は炭素鋼鋳鉄であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
624			△②	腐食（全面腐食）			一方、内面については内部流体が飽和溶存酸素濃度（最大約8ppm）の流体であるため、長期使用により腐食が想定されるが、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
625	電源設備	DGポンプ	△①	腐食（全面腐食）	ケーシングボルトの腐食（全面腐食）	温水循環ポンプ	ケーシングボルトは炭素鋼であり、ガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
626	電源設備	DGポンプ	△②	腐食（全面腐食）	台板及び取付ボルトの腐食（全面腐食）	共通	台板及び取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
627	電源設備	DGポンプ	△①	摩耗	歯車及びケーシングの摩耗	潤滑油フライミングポンプ及び燃料油移送ポンプ	潤滑油フライミングポンプ及び燃料油移送ポンプは歯車ポンプであるため、歯車又はケーシング（接觸）による摩耗が想定される。 しかしながら、内部流体は潤滑油又は燃料油で摩耗が発生し難い環境であり、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認や寸法計測により、機器の健全性を確認している。
628	電源設備	DGポンプ	△①	ばねの変形（応力緩和）	ばねの変形（応力緩和）	潤滑油フライミングポンプ、燃料油移送ポンプ	リリーフ弁ばねには、常時内部流体圧力に相当する荷重が加わっており、長期間保持されることにより、変形（応力緩和）が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等か余裕のある環境で使用している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の作動確認により、機器の健全性を確認している。
629	電源設備	DGポンプ	△①	腐食（全面腐食）	連接棒、ピストンピンの腐食（全面腐食）	空気圧縮機	空気圧縮機の連接棒及びピストンピンは炭素鋼鋳鉄又は低合金鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、連接棒及びピストンピンはクランクケース内の油霧圧気下で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
630	電源設備	DGポンプ	△①	摩耗	ピストンピン等の摩耗	空気圧縮機	ピストンピン、ピストン及びシリンダの摩擦部については、摩耗が想定される。 しかしながら、当該部は油霧圧気下で摩耗が発生し難い環境であり、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認及び寸法計測により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(57/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
631	電源設備	DGポンプ	△②)	摩耗	Vフーリの摩耗	空気圧縮機	Vフーリは、回転によりVベルトとの接触部に摩耗が想定される。 しかしながら、分解点検時等のVベルトの張力確認及びVフーリの目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
632	電源設備	DGポンプ	△②)	腐食（全面腐食）	シリンドラ、シリンドラヘッドの腐食（全面腐食）	空気圧縮機	空気圧縮機のシリンドラ及びシリンドラヘッドは鉄鉱であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目標により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
633			△①)	腐食（全面腐食）			一方、内面については吸入空気を圧縮した高温空気で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。
634	電源設備	DGポンプ	△①)	腐食（全面腐食）	固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）	電動機共通	固定子コア及び回転子コアは珪素鋼板であり、腐食が想定される。 しかしながら、固定子コア及び回転子コアはワニス処理等により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。
635	電源設備	DGポンプ	△②)	腐食（全面腐食）	フレーム、端子箱及びプラケットの腐食（全面腐食）	電動機共通	フレーム及びプラケットは鉄鉱、端子箱は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内外とも大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、分解点検時の目標確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
636	電源設備	DGポンプ	△①)	疲労割れ	回転子棒・エンドリングの疲労割れ	電動機共通	回転子棒・エンドリングについては、電動機の起動時に発生する電磁力による線返し応力を受けるため、疲労割れが想定される。 しかしながら、回転子棒・エンドリングはアルミ充てん式（一体形成）であり、回転子棒とスロットの間に隙間を生じることはなく、疲労割れが発生し難い構造である。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。
637	電源設備	DG熱交換器	△②)	高サイクル疲労割れ	伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れ	清水冷却器、潤滑油冷却器	廻り流体及び管側流体により伝熱管振動が発生した場合、邪魔板部等で伝熱管に摩耗又は高サイクル疲労割れが想定される。 また、管外表面を流れる流体による振動で伝熱管の強度上想定される振動形態としては、カルマン渦による振動と流力弹性振動がある。 しかしながら、開放点検時の渦流探傷検査等により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(58/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
638	電源設備	DG熱交換器	△②	スケール付着	伝熱管（電気ヒータを含む）のスケール付着	共通	管側及び胴側流体の不純物持ち込みによるスケール付着が発生し、伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。 清水冷却器、潤滑油冷却器の管側の内部流体である海水の不純物持ち込みによるスケール付着が想定されるが、開放点検時の目視確認や伝熱管の洗浄により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
639			△①	スケール付着			一方、清水冷却器、潤滑油冷却器及び清水加熱器の胴側の内部流体は純水又は潤滑油であり、適切な水質管理により不純物の流入は抑制されており、スケール付着による伝熱性能低下が発生し難い環境である。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
640	電源設備	DG熱交換器	△②	腐食（異種金属接觸腐食）	管側耐圧構成品の海水による腐食（異種金属接觸腐食）	清水冷却器、潤滑油冷却器	管側流体が海水であり、海水に接する水室の炭素鋼部位にはライニングを施工しているが、ライニングのはく離等により炭素鋼に海水が接した場合、管板がチタンであるため、炭素鋼部位に異種金属接觸腐食が想定される。 しかしながら、開放点検時の目視確認より、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
641	電源設備	DG熱交換器	△②	腐食（全面腐食）	管側耐圧構成品等の内面からの腐食（全面腐食）	共通	管側耐圧構成品等は炭素鋼であり、腐食が想定される。 清水冷却器、清水加熱器の内部流体は飽和溶存酸素濃度（最大約8ppm）の流体であるため、長期使用により腐食が想定されるが、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
642			△①	腐食（全面腐食）			また、潤滑油冷却器の内部流体は潤滑油で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
643	電源設備	DG熱交換器	△②	腐食（全面腐食）	胴板等の外側からの腐食（全面腐食）	共通	胴板等は炭素鋼であり、外面からの腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
644	電源設備	DG熱交換器	△①	腐食（全面腐食）	フランジボルトの腐食（全面腐食）	共通	フランジボルトは炭素鋼であり、ガスケット又はOリングからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認等により、機器の健全性を確認している。
645	電源設備	DG熱交換器	△①	絶縁低下	電気ヒータの絶縁低下	清水加熱器	電気ヒータの絶縁物はセラミックであり、経年劣化の可能性はないが、長期の使用においては表面の汚損による絶縁低下が想定される。 しかしながら、絕縁物は保護管で保護されており、塵埃の付着により表面が汚損する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、機器点検時の絶縁抵抗測定により、機器の健全性を確認している。
646	電源設備	DG熱交換器	△②	腐食（全面腐食）	支持脚の腐食（全面腐食）	共通	支持脚は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
647	電源設備	DG熱交換器	△②	腐食（全面腐食）	支持脚（スライド脚）の腐食（全面腐食）	共通	冷却器及び加熱器は横置きであり、支持脚（スライド脚）が設置されているが、スライド部は炭素鋼であり、長期使用により、腐食による固着が想定される。 しかしながら、絶縁物は保護管で保護されており、塵埃の付着により表面が汚損する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
648			△②	腐食（全面腐食）			胴板等は炭素鋼、炭素鋼鋳鋼、鋳鉄又は低合金鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
649	電源設備	DG容器	△②	腐食（全面腐食）	胴板等の腐食（全面腐食）	シリンダ冷却水タンク、潤滑油タンク、燃料油サービスタンク、空気だめ、潤滑油主こし器、燃料油第2こし器	一方、内面については、シリンダ冷却水タンクの内部流体は飽和溶存酸素濃度（最大約8ppm）の流体、空気だめの容器内面は圧縮空気から発生する凝縮水により、腐食が想定されるが、内面には塗装が施され、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
650			△①	腐食（全面腐食）			また、潤滑油タンク、燃料油サービスタンク、潤滑油主こし器、燃料油第2こし器の内部流体は潤滑油又は燃料油で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
651	電源設備	DG容器	△①	腐食（全面腐食）	胴板等の内面からの腐食（全面腐食）	燃料油貯油そう	胴板等は炭素鋼であり、内面からの腐食が想定される。 しかしながら、内部流体は燃料油であり、腐食が発生し難い環境にある。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(59/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
652	電源設備	DG容器	△①	腐食（全面腐食）	胴板等の外側からの腐食（全面腐食）	燃料油貯油そう	燃料油貯油そうは屋外の土中に埋設されており、炭素鋼を使用している胴板等は外側の状況を把握できず、腐食が想定される。 しかしながら、胴板等の外側は、消防法の規制に基づいた塗装がされたうえ乾燥砂で覆われており、腐食が発生し難い環境にある。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、消防法に基づく気密試験により、機器の健全性を確認している。
653	電源設備	DG容器	△②	腐食（全面腐食）	マンホール等の外側からの腐食（全面腐食）	燃料油貯油そう	マンホール等は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
654	電源設備	DG容器	△②	目詰り	エレメント（フィルタ）の目詰り	潤滑油主こし器、燃料油第2こし器	エレメント（フィルタ）は、長期使用により目詰りが想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認や清掃により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
655	電源設備	DG容器	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	潤滑油主こし器、燃料油第2こし器	取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
656	電源設備	DG容器	△①	絶縁低下	電気ヒータの絶縁低下	潤滑油タンク	電気ヒータの絕縁物はセラミックスであり、経年劣化の可能性はないが、長期の使用においては表面の汚損による絶縁低下が想定される。 しかしながら、絶縁物は保護管で保護されており、塵埃の付着により表面が汚損する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、機器点検時の絶縁抵抗測定により、機器の健全性を確認している。
657	電源設備	DG容器	△②	腐食（全面腐食）	支持脚の腐食（全面腐食）	空気だめ	支持脚は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
658	電源設備	DG配管	△②	腐食（全面腐食）	母管の内側からの腐食（全面腐食）	シリンダ冷却水系統配管、海水系統配管	シリンダ冷却水系統配管は炭素鋼であり、内部流体が熱と溶存酸素濃度（最大約8ppm）の流体であるため、長期使用により内側からの腐食が想定される。 また、海水系統配管には海水が接するため、内部にライニングを施工しているが、ライニングのはく離等により海水が接した場合は、内側からの腐食が想定される。 しかしながら、シリンダ冷却水系統配管については、機器の分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。また、海水系統配管については、ライニング点検（目視確認）を実施し、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
659	電源設備	DG配管	△①	腐食（全面腐食）	母管の内側からの腐食（全面腐食）	潤滑油系統配管、燃料油系統配管	炭素鋼の母管は、内側からの腐食が想定される。 しかしながら、内部流体は潤滑油系統配管が潤滑油、燃料油系統配管が燃料油で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、機器の分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認している。
660	電源設備	DG配管	△②	腐食（全面腐食）	母管等の外側からの腐食（全面腐食）	共通	炭素鋼及び低合金鋼の母管等は、外側からの腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装等を施しており、塗装等が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装等の状態を確認し、はく離等が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
661	電源設備	DG配管	△②	応力腐食割れ	母管等の外側からの応力腐食割れ	燃料油系統配管	屋外に設置された母管はステンレス鋼であり、配管外面に大気中の海塩粒子等の塩分が付着した場合、塩化物イオンにより応力腐食割れが想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装又は防水措置（保溫）を施しており、大気中の海塩粒子が付着する可能性は小さく、塗装又は防水措置（保溫）が健全であれば応力腐食割れの可能性は小さい。 また、巡回点検等で目視により塗装又は防水措置（保溫）の状態を確認し、必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
662	電源設備	DG配管	△①	高サイクル疲労割れ	小口径管台の高サイクル疲労割れ	共通	小口径分岐管の中で、剛性が低い片持ち型式のベント・ドレン管台の分岐管は、機械小口径分岐管の中で、剛性が低い片持ち型式のベント・ドレン管台の分岐管は、機械振動や流体振動による共振や強制振動が発生し、ソケット溶接部のような応力集中部に高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、小口径管台設計時には高サイクル疲労を考慮している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、機器運転時の目視等で有意な振動のないことを確認することにより、機器の健全性を確認している。
663	電源設備	DG配管	△①	腐食（全面腐食）	フランジボルトの腐食（全面腐食）	シリンダ冷却水系統配管、海水系統配管	フランジボルトは炭素鋼であり、ガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、締付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、巡回点検等の目視確認により、機器の健全性を確認している。
664	電源設備	DG弁	△②	腐食（全面腐食）	弁箱、弁蓋等の内側からの腐食（全面腐食）	シリンダ冷却水温度調整弁、主始動弁	弁箱、弁蓋等は炭素鋼製鋼又は炭素鋼であり、シリンダ冷却水温度調整弁の内部流体は飽和溶存酸素濃度（最大約8ppm）の流体、主始動弁は圧縮空気から発生する凝縮水により、長期使用により腐食が想定される。 しかしながら、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(60/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
665	電源設備	DG弁	△①	腐食（全面腐食）	本体、管本体及び弁蓋の内面からの腐食（全面腐食）	潤滑油温度調整弁	本体、管本体及び弁蓋は炭素鋼鋳鉄であり、腐食が想定される。 しかしながら、内部流体が油で腐食が発生し難い環境であり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。
666	電源設備	DG弁	△②	腐食（全面腐食）	弁箱、弁蓋等の外側からの腐食（全面腐食）	共通	弁箱、弁蓋等は炭素鋼又は炭素鋼鋳鉄であり、外面からの腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目標により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
667	電源設備	DG弁	△①	腐食（全面腐食）	ボルトの腐食（全面腐食）	シリンド冷却水温度調整弁	ボルトは炭素鋼であり、ガスケットからの漏えいにより、内部流体によるボルトの腐食が想定される。 しかしながら、綴付管理により漏えい防止を図っており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。
668	電源設備	DG弁	△①	摩耗	弁棒、ピストン及び手動弁棒の摩耗	主始動弁	弁棒、ピストン及び手動弁棒は弁の開閉により、摩耗が想定される。 しかしながら、滑動部には潤滑剤を注入し、弁の開閉頻度が少なく摩耗し難い環境であり、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認により、機器の健全性を確認している。
669	電源設備	DG弁	△①	ばねの変形（応力緩和）	ばねの変形（応力緩和）	主始動弁	ばねは応力状態にて長期間保持されることにより、変形（応力緩和）が想定される。 しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等か余裕のある環境で使用している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目標確認や作動確認により、機器の健全性を確認している。
670	電源設備	直流電源設備	△①	腐食（全面腐食）	主回路導体の腐食（全面腐食）	直流コントロールセンタ	主回路導体は銅であり、腐食が想定される。 しかしながら、錫メッキにより腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
671	電源設備	直流電源設備	△②	特性変化	保護リレー（機械式）の特性変化	直流コントロールセンタ	保護リレー（機械式）は、長期間の使用に伴い可動部の摩耗等により動作特性が変化する可能性がある。 しかしながら、保護リレー（機械式）は、「電気学会 電気規格調査会標準規格 電力用保護装置（JEC-2500-1987）」に定める10,000回の耐久試験を形式試験として実施し、機構及び特性に異常が生じないことを確認しており、また、屋内に設置されていることから環境変化的程度は小さく、短期間での急激な特性変化が生じる可能性は小さいと考えられる。 また、可動部に油やグリスを使用していないことから、グリス等の固着により可動コイルの動作特性が変化することは考え難い。 さらに、定期的な校正試験により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
672	電源設備	直流電源設備	△②	特性変化	保護リレー（静止形）の特性変化	直流コントロールセンタ	保護リレー（静止形）は、長期間の使用に伴い特性変化が想定される。 しかしながら、保護リレー（静止形）は、高い信頼性を有するものを選定し使用しており、また、屋内に設置されていることから環境変化的程度は小さく、急激な特性変化を起こす可能性は小さいと考える。 また、マイグレーションによる基板中の回路間短絡及び半導体回路の断線については、製造段階で基板表面をコーティングしていること及び回路製作時スクリーニングにより製作不良に基づく回路電流集中が除かれていることから、マイグレーションが発生する可能性は小さいと考える。 さらに、定期的な校正試験により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
673	電源設備	直流電源設備	△①	絶縁低下	母線支えの絶縁低下	直流コントロールセンタ	主回路導体を支持する母線支えは有機物であり、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁低下が想定される。 しかしながら、主回路導体を支持する母線支えは、不飽和ポリエチレンであり、主回路導体の運転時の最大温度100°Cに対して、母線支えの耐熱温度は130°Cと十分裕度を持った耐熱性を有していることから、絶縁低下的可能性は小さいと考える。また、母線支えは筐体内に設置されており、塵埃、湿分等の付着による絶縁低下については発生の可能性は小さいと考える。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
674	電源設備	直流電源設備	△②	腐食（全面腐食）	筐体の腐食（全面腐食）	直流コントロールセンタ	筐体は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内外面は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
675	電源設備	直流電源設備	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	直流コントロールセンタ	取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、亜鉛メッキにより腐食を防止しており、メッキが健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認によりメッキの状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
676	電源設備	直流電源設備	△②	腐食（全面腐食）	埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）	直流コントロールセンタ	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(61/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
677	電源設備	直流電源設備	△②	腐食（全面腐食）	架台の腐食（全面腐食）	蓄電池（安全防護系用）	架台は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
678	電源設備	無停電電源	△②	特性変化	ダイオード整流回路、ダイオード、サイリスタインバータ及び出力調整装置の特性変化	計装電源盤	ダイオード整流回路、ダイオード、サイリスタインバータ及び出力調整装置は、高い温度で運転し続けると特性変化が想定される。 しかしながら、使用電流値と比べて一定の裕度を持つ定格の素子を使用することで、発熱を低減するとともに、放熱板等で冷却することによりダイオード整流回路等の温度を一定温度以下に保つよう設計しており、特性が急激に変化する可能性は小さいと考える。 また、定期的な特性試験により、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
679	電源設備	無停電電源	△①	導通不良	操作スイッチの導通不良	計装電源盤	操作スイッチは、接点部分に浮遊塵埃が付着することによる導通不良が想定される。 しかしながら、接点部分は盤内に収納されており、塵埃の付着による導通不良が発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な動作確認により、機器の健全性を確認している。
680	電源設備	無停電電源	△②	腐食（全面腐食）	筐体の腐食（全面腐食）	計装電源盤	筐体は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内外面とも塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
681	電源設備	無停電電源	△②	腐食（全面腐食）	埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）	計装電源盤	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
682	電源設備	計器用分電盤	△①	腐食（全面腐食）	主回路導体の腐食（全面腐食）	計装分電盤	主回路導体は銅であり、腐食が想定される。 しかしながら、錫メッキにより腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
683	電源設備	計器用分電盤	△②	腐食（全面腐食）	筐体及び架台の腐食（全面腐食）	計装分電盤	筐体及び架台は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内外面とも塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
684	電源設備	計器用分電盤	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	計装分電盤	取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、亜鉛メッキにより腐食を防止しており、メッキが健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認によりメッキの状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
685	電源設備	計器用分電盤	△②	腐食（全面腐食）	埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）	計装分電盤	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
686	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△②	固着	操作機構の固着	原子炉トリップ遮断器盤	遮断器の操作機構は、長期間の使用に伴いグリスが固化し、動作特性が低下する可能性がある。 しかしながら、定期的に注油を行い、各部の目視確認及び動作確認を実施することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
687	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△①	ばねの変形（応力緩和）	ばねの変形（応力緩和）	原子炉トリップ遮断器盤	遮断器のばねは、投入状態又は開放状態にて長期間保持されることにより、変形（応力緩和）が発生する可能性がある。 しかしながら、ばねに発生する応力は弹性範囲であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等か余裕のある環境で使用している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な遮断器の動作確認及び目視確認により、機器の健全性を確認している。
688	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△①	絶縁低下	投入コイル及び引外しコイルの絶縁低下	原子炉トリップ遮断器盤	遮断器の投入コイル及び引外しコイルの絶縁物は有機物であり、熱的、電気的及び環境的要因による絶縁低下が想定される。 しかしながら、投入コイル及び引外しコイルは筐体内に設置されているため、塵埃が付着しにくい環境にある。また、投入コイル及び引外しコイルは連続運転ではなく、作動時間も1秒以下と小さいことから、コイルの発熱による温度上昇は小さいと考えられ、コイルの絶縁は使用温度約60°Cに比べて、十分余裕のある絶縁種（A種：許容最高温度105°C）を選択して使用していることから、絶縁低下の可能性は小さいと考える。 また、これまでに有意な絶縁低下は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な絶縁抵抗測定により、機器の健全性を確認している。
689	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△①	摩耗	接触子の摩耗	原子炉トリップ遮断器盤	遮断器の接触子は、遮断器の閑閉動作に伴う電流開閉により、摩耗が想定される。 しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(62/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
690	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△①	汚損	消弧室の汚損	原子炉トリップ遮断器盤	遮断器の消弧室は、遮断器の電流遮断動作に伴う消弧室でのアーカ消弧により、消弧室が汚損し、消弧性能の低下が想定される。 しかしながら、これまでに有意な汚損は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
691	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△①	摩耗	一次ジャンクションの摩耗	原子炉トリップ遮断器盤	遮断器の一次ジャンクションは遮断器の出し入れに伴い、摩耗が想定される。 しかしながら、これまでに有意な摩耗は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
692	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△①	絶縁低下	絶縁ベース、絶縁リンク及び絶縁支持板の絶縁低下	原子炉トリップ遮断器盤	遮断器の絶縁ベース、絶縁リンク及び絶縁支持板は有機物であり、熱的、電気的及び環境的原因による絶縁低下が想定される。 しかしながら、絶縁ベース等は屋内の筐体及びバスダクト内に設置されていることから、塵埃、湿分等の付着は抑制されている。また、主回路導体の通電時の最大温度100°Cに対して、絶縁ベースの耐熱温度は200°C、絶縁リンクの耐熱温度は180°C、絶縁支持板の耐熱温度は130°Cと十分余裕を持った耐熱性を有していることから、絶縁低下の可能性は小さいと考える。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な絶縁抵抗測定により、機器の健全性を確認している。
693	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△①	腐食（全面腐食）	母線導体の腐食（全面腐食）	原子炉トリップ遮断器盤	バスダクト母線導体は銅であり、腐食が想定される。 しかしながら、耐熱性ボリ塗化ビニルチューブ巻きにより腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
694	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△②	腐食（全面腐食）	外被の腐食（全面腐食）	原子炉トリップ遮断器盤	バスダクト外被は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内外面は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
695	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△①	腐食（全面腐食）	主回路導体の腐食（全面腐食）	原子炉トリップ遮断器盤	主回路導体は銅であり、腐食が想定される。 しかしながら、耐熱性ボリ塗化ビニルテープ巻きにより腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
696	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△①	絶縁低下	支持碍子の絶縁低下	原子炉トリップ遮断器盤	支持碍子は無機物の磁器であり、経年劣化の可能性はない。 なお、長期使用においては表面の汚損による絶縁低下が想定される。 しかしながら、支持碍子は筐体内に設置されているため、塵埃が付着しにくい環境があり、これまでに有意な汚損は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、定期的な目視確認により、機器の健全性を確認している。
697	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△②	腐食（全面腐食）	筐体の腐食（全面腐食）	原子炉トリップ遮断器盤	筐体は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内外面とも塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
698	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△②	腐食（全面腐食）	取付ボルトの腐食（全面腐食）	原子炉トリップ遮断器盤	取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
699	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	△②	腐食（全面腐食）	埋込み物（大気接触部）の腐食（全面腐食）	原子炉トリップ遮断器盤	埋込み物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
700	電源設備	大容量空冷式発電機	△①	腐食（全面腐食）	固定子鉄心等の腐食（全面腐食）	大容量空冷式発電機	固定子鉄心、励磁機回転子鉄心、固定子コア及び回転子コアは珪素鋼板、回転子鉄心及び励磁機固定子鉄心は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、固定子鉄心等は内外面とも塗装により腐食を防止しており、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認することとしている。
701	電源設備	大容量空冷式発電機	△②	腐食（全面腐食）	固定子枠等の腐食（全面腐食）	大容量空冷式発電機	固定子枠、ファン、加減板、フレーム及び端子箱は炭素鋼、軸受ブラケット及びブレーケットは鋳鉄であり、腐食が想定される。 しかしながら、固定子枠等は内外面とも塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、定期的な目視確認により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(63/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
702	電源設備	大容量空冷式発電機	△②	腐食（全面腐食）	筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）	大容量空冷式発電機	筐体及び取付ボルトは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
703	電源設備	大容量空冷式発電機	△②	腐食（全面腐食）	ターピンケーシング等の腐食（全面腐食）	大容量空冷式発電機	ターピンケーシング、燃焼器ケーシング及び圧縮機ケーシングは鉄であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
704	電源設備	大容量空冷式発電機	△①	疲労割れ	ターピンノズル等の疲労割れ	大容量空冷式発電機	ターピンノズル、ターピンブレード、燃焼器ライナ、スクロール及び排気ディフューザといった高温にさらされる部品は、起動・停止による過渡時に高い熱負荷を繰り返し受けるため、疲労割れが想定される。 しかしながら、設計時には温度変化による疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、外観点検時の内視鏡による目視確認及び分解点検時の目視確認や浸透探傷検査により、機器の健全性を確認することとしている。
705	電源設備	大容量空冷式発電機	△①	クリープ	ターピンブレードのクリープ損傷	大容量空冷式発電機	高温部品であるターピンブレードは運転中に高温となることに加え回転による遠心力で高い定常応力も発生することから、クリープ損傷が想定される。 しかしながら、設計時には温度上昇や回転による応力上昇を考慮した冷却設計や強度設計を行っており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、外観点検時の内視鏡による目視確認及び分解点検時の目視確認や浸透探傷検査により、機器の健全性を確認することとしている。
706	電源設備	大容量空冷式発電機	△①	高サイクル疲労割れ	ガスターピンの主軸等の高サイクル疲労割れ	大容量空冷式発電機	ガスターピンの主軸、圧縮機インペラ及び減速機の歯車軸の運転時に回転により定常応力が発生する部品に軸振動や流体励振等の繰り返し応力が作用すると応力集中部にて高サイクル疲労割れが想定される。 しかしながら、設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、試運転時等における振動確認により、機器の健全性を確認している。
707	電源設備	大容量空冷式発電機	△②	腐食（全面腐食）	減速機ケーシングの外面からの腐食（全面腐食）	大容量空冷式発電機	減速機ケーシングは鉄であり、腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
708	電源設備	大容量空冷式発電機	△①	摩耗	減速機歯車の摩耗	大容量空冷式発電機	減速機の歯車は直径の異なる歯車を組み合せ使用しており、歯車の歯面は接触により動力が伝達されるため、歯面条件により摩耗が想定される。 しかしながら、歯車は油霧潤滑下であり、摩耗が発生し難い環境である。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、試運転時等における振動確認により、機器の健全性を確認している。
709	電源設備	大容量空冷式発電機	△②	腐食（全面腐食）	エンクロージャ、トレーラ及び車両は炭素鋼であり、外面からの腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装により腐食を防止しており、塗装が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。		
710	電源設備	大容量空冷式発電機	△①	腐食（全面腐食）	大容量空冷式発電機用燃料タンクの胴板、錫板、管台及びマンホール、大容量空冷式発電機用給油ポンプのケーシング、ケーシングカバー及びリリーフ弁・本体は炭素鋼、低合金鋼、鉄であり、内部からの腐食が想定される。 しかしながら、内部流体は燃料油であり、腐食が発生し難い環境にある。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、開放点検時の目視確認により、機器の健全性を確認することとしている。		
711	電源設備	大容量空冷式発電機	△①	腐食（全面腐食）	大容量空冷式発電機用燃料タンクの外側からの腐食（全面腐食）	大容量空冷式発電機	大容量空冷式発電機用燃料タンクは屋外の土中に埋設されており、炭素鋼を使用している胴板等は外側の状況を把握できず、腐食が想定される。 しかしながら、胴板等の外側は、消防法の規制に基づいた塗装がされたうえ乾燥砂で覆われており、腐食が発生し難い環境にある。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 なお、消防法に基づく気密試験により、機器の健全性を確認することとしている。
712	電源設備	大容量空冷式発電機	△②	腐食（全面腐食）	大容量空冷式発電機用燃料タンク等の外側からの腐食（全面腐食）	大容量空冷式発電機	大容量空冷式発電機用燃料タンクの管台、マンホール及びマンホール用ボルト、大容量空冷式発電機用燃料タンクの胴板、管台、マンホール及びマンホール用ボルト、大容量空冷式発電機用給油ポンプのケーシング、ケーシングカバー、リリーフ弁・本体、ケーシングボルト、取付ボルト及び台板、燃料油配管のフランジボルトは炭素鋼、低合金鋼又は鉄であり、外側からの腐食が想定される。 しかしながら、大気接触部は塗装又はメッキにより腐食を防止しており、塗装又はメッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 また、巡視点検等で目視により塗装又はメッキ面の状態を確認し、はく離が認められた場合には必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表1-1 日常劣化管理事象一覧(64/64)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	評価内容
713	電源設備	大容量空冷式発電機	△②	摩耗	主軸・従動軸の摩耗	大容量空冷式発電機	<p>ころがり軸受を使用している大容量空冷式発電機用給油ポンプ電動機については、軸受と主軸の接触面で摩耗が想定される。</p> <p>軸受の定期取替時の軸受引き抜き時に主軸表面にわずかな線形模様が生じることもあり、主軸表面をサンドペーパーで仕上げる方策も考えられる。この場合は、主軸表面がわずかに摩耗し、主軸と軸受間で微小隙間が生じ運転中にフレッシングにより摩耗する可能性がある。</p> <p>しかしながら、分解点検時の寸法管理によりフレッシングの発生を防止し、また、分解点検時の目視確認や寸法計測により、機器の健全性を維持することとしている。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>すべり軸受を使用している大容量空冷式発電機用給油ポンプについては、軸受と主軸の接触面で機動摩耗が想定される。</p> <p>しかしながら、設計段階において、主軸及び従動軸と軸受間に潤滑剤（燃料油）を供給し、油膜を形成させて流体潤滑状態となるように考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。また、分解点検時の目視確認や寸法計測により、機器の健全性を維持することとしている。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
714	電源設備	大容量空冷式発電機	△①	高サイクル疲労割れ	主軸及び従動軸の高サイクル疲労割れ	大容量空冷式発電機	<p>大容量空冷式発電機用給油ポンプ及び電動機の運転時には主軸（従動軸を含む）に定常応力と変動応力が発生し、高平均応力下において、繰返し応力を受けると段付部等の応力集中部において、高サイクル疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、ポンプ及び電動機の設計時には高サイクル疲労を考慮しており、この設計上の考慮は経年的に変化するものではない。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、試運転時等における振動確認（変位の測定等）並びに分解点検時の応力集中部に対する目視確認又は浸透探傷検査により、機器の健全性を確認することとしている。</p>
715	電源設備	大容量空冷式発電機	△①	摩耗	歯車及びケーシングの摩耗	大容量空冷式発電機	<p>大容量空冷式発電機用給油ポンプは歯車ポンプであるため、歯車又はケーシングは接触による摩耗が想定される。</p> <p>しかしながら、内部流体は燃料油であり、摩耗が発生し難い環境にある。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認や寸法計測により、機器の健全性を確認することとしている。</p>
716	電源設備	大容量空冷式発電機	△①	ばねの変形（応力緩和）	ばねの変形（応力緩和）	大容量空冷式発電機	<p>リリーフ弁ばねには、常時内部流体圧力に相当する荷重が加わっており、長期間保持されることにより、変形（応力緩和）が想定される。</p> <p>しかしながら、ばねに発生する応力は弾性範囲であり、日本ばね工業会にて実施したばね材料と使用環境温度の実態調査結果と比べて、当該ばねは同等か余裕のある環境で使用している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認することとしている。</p>
717	電源設備	大容量空冷式発電機	△①	疲労割れ	回転子棒・エンドリングの疲労割れ	大容量空冷式発電機	<p>回転子棒・エンドリングについては、電動機の起動時に発生する電磁力による繰返し応力を受けるため、疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、回転子棒・エンドリングはアルミ充てん式（一体形成）であり、回転子棒とスロットとの間に隙間を生じることはなく、疲労割れが発生し難い構造である。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、分解点検時の目視確認により、機器の健全性を確認することとしている。</p>
718	電源設備	大容量空冷式発電機	△②	応力腐食割れ	燃料油配管母管の外側からの応力腐食割れ	大容量空冷式発電機	<p>燃料油配管外面に大気中の海塩粒子等の塩分が付着した場合、塩化物イオンにより応力腐食割れが想定される。</p> <p>しかしながら、大気接触部は塗装を施しており、大気中の海塩粒子が付着する可能性は小さく、塗装が健全であれば応力腐食割れの可能性は小さい。</p> <p>また、巡回点検等で目視により塗装の状態を確認し、必要に応じて補修することにより、機器の健全性を維持している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p>
719	電源設備	大容量空冷式発電機	△①	高サイクル疲労割れ	燃料油配管小口径管台の高サイクル疲労割れ	大容量空冷式発電機	<p>小口径分岐管の中で、剛性が低い片持ち型式のペント・ドレン管台の分岐管は、機械振動や流体振動による共振や強制振動が発生し、ソケット溶接部のような応力集中部に高サイクル疲労割れが想定される。</p> <p>しかしながら、小口径管台設計時には高サイクル疲労を考慮している。</p> <p>したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。</p> <p>なお、機関運転時の目視等で有意な振動のないことを確認することにより、機器の健全性を確認している。</p>

表1-2 耐震安全性評価の対象外とした事象(一)とその理由(1/2)

No.	損傷モード	経年劣化事象	今後も発生の可能性がない、または小さいとした理由	機器・部位の例
1	減肉	摩耗	潤滑剤により摩耗を防止している。	・回転機器の軸-すべり軸受、歯車 ・ピストン等の摺動部
			摩耗の原因となる振動が生じない。	・仕切弁の弁体-弁棒連結部
			ころがり接触である等、滑動が生じない。	・燃料取替クレーンのレール-車輪等 ・燃料取替クレーンのシーフ 及びワイドラム-ワイローフ
			作動回数が少ない、運転時間が短い。	・脱気器のスフレイ井等 ・燃料取替クレーンの電磁ブレーキライニング ・ディーゼル発電機のスリップリング
			ブッシュ等で保護されている等、直接接触しない。	・空気作動装置のピストン-ピストンガイド等 ・燃料取替クレーン、燃料移送装置のシリンドラチューブとピストン及びピストンロッド
			摺動相手より硬い材料である。	・空気作動装置のピストンロッド-ブッシュ等 ・燃料取替クレーン 電磁ブレーキのブレーキ板
			摩耗の原因となる異物を除去している。	・タービンの車輪
			主軸表面の仕上げは行わない運用としている。	・ターボポンプ、ファン及び電動機の主軸
			耐摩耗性に優れた材料を使用している。	・蒸気加減弁の弁体及び弁座シート面 ・タービン保安装置非常遮断用ピストン弁の弁体及び弁箱弁座部 ・燃料取替クレーンの燃料ガイドバー
			作用する荷重が小さい。	・リフト逆止弁の弁体-弁蓋(ガイド部) ・重機器 サポートの摺動部材
			これまでの点検において有意な摩耗は確認されていない。	・特殊弁の弁体及び弁座シート面、弁棒、アクチュエータ ・メタクラ、ハーベンタ等 遮断器の接触子、一次ジャンクション
2	減肉	全面腐食	油密閉気である。	・タービン軸受台、軸受箱の内面
			内部流体が油である。	・ボンブの油受け箱、潤滑油ユニット、油圧ユニット内面
			内部流体がヒドラジン水(防錆剤注入水)、脱気された純水又はpH等を管理した脱気水(給水)である。	・原子炉補機冷却水系統等の機器内面 ・空調用冷水設備の機器内面
			窒素ガス、希ガス、フロン又は空気である。	・安全注入系統等の窒素ガスラインの機器内面 ・電動機の空気冷却器伝熱管 ・計器用空気系統の機器内面
			内部流体が冷媒(フルオロカーボン)である。	・空調用冷凍機圧縮機等の内面
			締付管理により内部流体の漏えい防止を図り、漏えいによる腐食が発生しがたい。	・ケーシングボルト、フランジボルトおよび弁蓋ボルト等
			ワニス処理又は樹脂により腐食を防止している。	・電動機の固定子コア及び回転子コア ・電磁ブレーキの固定鉄心
			塗装等により腐食を防止している。	・空調ファンの羽根車 ・燃料油貯蔵タンク外面
			メッキにより腐食を防止している。	・動力変速器の鉄心締付ボルト ・コントロールセンタ及び計装分電盤の主回路遮断
			腐食発生要因を取り除く運用をしている。	・非常用ディーゼル発電機機関本体のシリンドライナ等
3	減肉	異種金属接触腐食	接液部材料がステンレス鋼で、内部流体(苛性ソーダ)の濃度および使用温度が低い。	・よう素除去薬品タンクの銅板等耐圧構成品
			これまでの点検において有意な腐食は確認されていない。	・タービンの車室支えボルト、特殊弁の外側
				除外(一)なし
4	減肉	孔食		除外(一)なし
5	減肉	ピッティング	運転中は高温状態となりシート面のステンレス鋼内壁表面に強固な酸化皮膜が形成される。	・原子炉容器本体の上部ふた及び上部鋼法兰シート面 ・加圧器本体のマンホールシート面
6	減肉	隙間腐食	ほう酸水中的塩化物イオン濃度が0.15ppmを超えないように管理されている。	・使用済燃料ビットのフルゲート
7	減肉	流れ加速型腐食	耐流れ加速型腐食性に優れた材料を使用している。	・ステンレス鋼の伝熱管を使用している熱交換器伝熱管 ・タービンの車輪
			内部流体がpH等を管理した脱気水である。	・熱交換器の炭素鋼の管側耐圧構成品
			内部流体の流速が遅い。	・原子炉補機冷却水冷却器の伝熱管外面
			乾き蒸気もしくは湿り度の小さい蒸気密閉気で減肉が発生し難い。	・インターセフト弁の弁箱 ・底座タービンの翼環、タービン動主給水ポンプ駆動タービンの低圧ノズル室等 ・タービン動主給水ポンプ駆動タービン低圧蒸気止め弁の弁体ボルト ・廃液蒸発装置、セメント固化装置の加熱器
8	減肉	キャビテーション	キャビテーションを起こさないよう設計段階において考慮している。	・ポンプの羽根車
			キャビテーションの発生を抑制する構造としている。	・非常用ディーゼル発電機機関本体の燃料噴射ポンプデフレクタ
9	減肉	エロージョン		除外(一)なし
10	割れ	疲労割れ	温度ゆらぎが生じない。	・1次冷却材ポンプ熱遮へい装置のハウジング、シェル及びフランジ ・再生熱交換器の連絡管
			発生応力は疲労強度より小さい。	・電動機の回転子棒・エンドリング
			有意な過渡を受けない。	・原子炉格納容器本体 ・機器搬入口等の胴等耐圧構成品 ・主蒸気止め弁の弁体 ・タービンの車室等 ・蒸気発生器サポート、1次冷却材ポンプサポートのヒンジ溶接部 ・燃料取替クレーンの走行用レール及びブリッジガーター ・制御棒クラスター駆動装置の圧力ハウジング ・非常用ディーゼル発電機機関本体のシリンドラカバー、カップリングボルト
			作動回数が少ない。	・タービン動補助給水ポンプタービンのケーシング
			サーマルストリップにより保護されている。	・1次冷却材ポンプの主軸
			設計時に振動又は温度変化による影響を考慮している。	・弁空気作動装置の鋼管及び維手 ・大容量空冷式発電機のタービンノズル等
			アルミ充てん式(一体形成)であり、回転子棒とスロットの間に隙間を生じない。	・電動機の回転子棒・エンドリング
				除外(一)なし
			設計時に高サイクル疲労を考慮している。	・ポンプ、電動機の主軸等、タービンの車輪
			有意な応力は発生しない。	・炉内構造物の炉心構等 ・非常用ディーゼル発電機機関本体のクランク軸等
11	割れ	高サイクル疲労割れ	共振した場合でも十分な安全率を有する設計としている。	・タービンの動翼
			カルマン渦による振動と共振せず、流力弹性振動も発生しない構造となっている。	・空気圧縮装置、廃液蒸発装置等の熱交換器伝熱管
				除外(一)なし
			曲げ応力振幅は疲労限を下回っている。	・ターボポンプの主軸
12	割れ	高サイクル熱疲労割れ	発生応力は小さい。	・タービン動翼
			690系ニッケル基合金を使用している。	・原子炉容器本体のふた管台、空気抜用管台及び冷却材出入管台 ・加圧器本体のスフレイライン用管台等
13	割れ	フレッティング疲労割れ		

表1-2 耐震安全性評価の対象外とした事象(一)とその理由(2/2)

No.	損傷モード	経年劣化事象	今後も発生の可能性がない、または小さいとした理由	機器・部位の例
14	割れ	応力腐食割れ	316系ステンレス鋼又は応力腐食割れ感受性が小さいステンレス鋼を使用している。	・加圧器本体の計測用管台内面 ・余熱除去系統配管の母管内面 ・1次冷却材に接する計装配管等
			熱処理を行った後に管台を溶接しており、材料の鋭敏化はない。	・蓄圧タンクの管台内面
			表面・内部共硬くない。	・加圧器後備ヒータのシース及びフラグ
			超音波ショットビーニング(応力緩和)を施工している。	・蒸気発生器の冷却材出入口管台セーフエンド
			ウォータージェットビーニング(応力緩和)を施工している。	・原子炉容器本体の600系ニッケル基合金使用部位
			バックシート部等に過大な応力が発生しないようにしている。	・仕切弁、玉形弁の弁棒 ・高圧ターピンの翼環ボルト
			伝熱管を全厚溶接施工としている。	・蒸気発生器伝熱管の管板クレリス部
			新熱処理材応力低減化構造としている。	・炉内構造物の支持ピン
			使用温度が低い、または高温で使用する場合は溶存酸素濃度を低減している。	・余熱除去ポンプ、熱交換器伝熱管及び1次冷却材管等のステンレス鋼使用部位 ・ほう酸フィルタの胸板等耐圧構造品等
			水質を適切に管理している。	・熱交換器の伝熱管等ステンレス鋼使用部位 ・炉内構造物の上部炉心支持柱等
			酸素型応力腐食割れ発生環境下に置かれる時間が極めて短い。	・加圧器本体のヒータスリーブ(溶接部含む) ・LV型モジュールの端板及びヘッダー ・低圧ターピンの翼環ボルト
			水環境がない、または乾き蒸気充溡である。	
15	割れ	溶接部の施工条件に起因する内面からの粒界割れ	2020年8月に確認された「大飯3号炉 加圧器スフレイ配管溶接部における有意な指示」は特異な事象である。	・余熱除去系統配管の溶接部内面
16	割れ	照射誘起型応力腐食割れ	高照射領域は内外差圧による極小さな応力しか発生しない。	・制御棒クラスタの被覆管
17	割れ	粒界腐食割れ		除外(一)なし
18	割れ	照射誘起割れ(外径増加によるクラック)		除外(一)なし
19	材質変化	熱時効	き裂の原因となる経年劣化事象の発生が想定されない。	・1次冷却材ポンプの羽根車 ・余熱除去系統の仕切弁及び安全注入系統のスイング逆止弁のステンレス鋼製弁箱
20	材質変化	中性子照射による韌性低下		除外(一)なし
21	材質変化	中性子およびγ線照射脆化		除外(一)なし
22	材質変化	中性子吸収能力の低下	制御棒の核的消耗は核安全設計の余裕の範囲内である。	・制御棒クラスタの中性子吸収体
23	材質変化	劣化	蒸発試験結果から油分減少量を推定し、許容値に対して十分低いことを確認している。	・メカニカルスナバのグリス
			断熱放熱試験を実施し長期の運転を考慮しても特に問題ないことを確認している。	
			周囲温度は使用条件範囲内である。	・空調ダクトの伸縮維手
24	絶縁特性低下	絶縁低下		
25	絶縁特性低下	汚損		
26	導通不良	導通不良		耐震安全性に影響を与えないことが自明な経年劣化事象
27	導通不良	断線		
28	特性変化	特性変化		
29	コンクリートの強度低下	アルカリ骨材反応	使用している骨材については、モルタルバー法による反応性試験を実施し、反応性骨材ではないことを確認している。	・コンクリート構造物
30	コンクリートの強度低下	凍結融解	日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事」(2018)に示される凍害危険度の分布図によると発電所の周辺地域は「ごく軽微」であるため危険度が低い。	・コンクリート構造物
31	コンクリートの耐火能力低下	耐火能力低下	通常の使用環境において、コンクリート構造物の断面厚が減少することはなく、定期的な目視点検においても火災時の熱に起因すると判断される断面厚の減少は認められていない。	・コンクリート構造物
32	鉄骨の強度低下	腐食		除外(一)なし
33	その他	クリープ	金属材料研究所データにおいて示されたクリープ破損寿命と比較して機関の運転時間は短い。 温度上昇や回転による応力上昇を考慮した冷却設計や強度設計を行っている。	・非常用ディーゼル発電機機関本体の過給機ターピンロータ ・大容量空冷式発電機のターピンブレード
34	その他	応力緩和	ばねに発生する応力は弾性範囲であり、ばね材料と使用環境・温度の実態調査結果と比べて、同等か余裕のある環境で使用している。	・スプリング・ハンガ、安全逃げ弁、空気作動装置、特殊弁、制御棒クラスタ駆動装置等のはね
			ばねの変形(応力緩和)が発生したとしても、機能に影響しない。	・リフト逆止弁のはね
			運転中制御棒は炉心から引き抜かれているために照射量がわずかである。	・制御棒クラスタのはね
35	その他	照射下クリープ		除外(一)なし
36	その他	照射スウェーリング	照射スウェーリング量は照射量取替基準に達した時点で微量であり、制御棒案内シングル細径部間ギャップは確保される。	・制御棒クラスタの被覆管
37	その他	デンティング		除外(一)なし
38	その他	変形	これまでの点検において有意な変形は確認されていない。	・低圧ターピンの内部車室
39	その他	はく離	高湿度環境にはなく、結露水が発生しがたい環境である。	・弁電動装置の電磁ブレーキライニング
40	その他	緩み	回り止めが施されている。	・変圧器の鉄心
41	その他	スケール付着	適切な水質管理により不純物の流入は抑制されている。	・廃液蒸発装置加熱器(胴側)等 ・ディーゼル機関付属設備熱交換器伝熱管(胴側)
42	その他	流跡の減少		除外(一)なし
43	その他	目詰まり		除外(一)なし
44	その他	カーボン堆積	これまでの点検において有意なカーボン堆積は確認されていない。	・非常用ディーゼル発電機機関本体ヒストン上部頭面等燃焼室構成部品、過給機ターピンハウジング等
45	その他	固着		除外(一)なし

タイトル	日常劣化管理事象以外の事象について
概要	高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象のうち、日常劣化管理事象以外の事象（▲）の一覧を示す。
説明	日常劣化管理事象以外の事象（▲）の一覧を表2に示す。

表2-1 日常劣化管理事象以外の事象一覧(1/5)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと判断した理由
1	熱交換器	多管円筒形熱交換器	▲	腐食（全面腐食）	胴側耐圧構成品等の腐食（全面腐食）	余熱除去冷却器、原子炉補機冷却水冷却器	胴側耐圧構成品等は炭素鋼であり、腐食が想定される。しかしながら、余熱除去冷却器及び原子炉補機冷却水冷却器の内部流体は、ヒドロジン水（防錆剤注入水）であり、内部の腐食が発生し難い環境であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
2	熱交換器	蒸気発生器	▲	き裂	1次側低合金鋼部の内張り下層部のき裂	蒸気発生器本体	1次側鏡板及び管板には低合金鋼を用いており、ステンレス鋼及びニッケル基合金の内張りを施している。一部の低合金鋼（SA508 Cl.2）では大入熱溶接を用いた内張りで溶接後熱処理が行われると局部的にき裂が発生することが米国P V R C（Pressure Vessel Research Council）の研究により確認されている。これは内張り施工の際、6本の溶接ワイヤーで同時に溶接したために大入熱になつたものである。 玄海3号炉においては図2-2-iに示すように材料の化学成分（△G値）を踏まえ溶接入熱を管理し溶接を実施しており、き裂の発生する可能性は小さく、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
3	熱交換器	2重管式熱交換器	▲	腐食（流れ加速型腐食）	伝熱管及び胴管の腐食（流れ加速型腐食）	Bサンプル冷却器	伝熱管及び胴管は内部流体により、流れ加速型腐食による減肉が想定される。しかしながら、伝熱管及び胴管は耐流れ加速型腐食性に優れたステンレス鋼を使用しており、流れ加速型腐食が発生する可能性は小さい。 したがって、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
4	熱交換器	2重管式熱交換器	▲	高サイクル疲労割れ	伝熱管の高サイクル疲労割れ	Bサンプル冷却器	内部流体により振動が発生した場合、伝熱管に高サイクル疲労割れが想定される。しかしながら、構造上、伝熱管と接触する部位がなく、有意味な振動が発生する可能性はない。 したがって、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
5	熱交換器	2重管式熱交換器	▲	応力腐食割れ	伝熱管の応力腐食割れ	Bサンプル冷却器	伝熱管はステンレス鋼であり、応力腐食割れが想定される。しかしながら、内部流体である1次冷却材の水質を溶存酸素濃度0~1 ppm以下に管理しており、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 したがって、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
6	熱交換器	2重管式熱交換器	▲	スケール付着	伝熱管のスケール付着	Bサンプル冷却器	流体の不純物持ち込みによるスケール付着が発生し、伝熱性能に影響を及ぼすことが想定される。 しかしながら、伝熱管の内部流体は1次冷却材、胴管の内部流体はヒドロジン水（防錆剤注入水）であり、適切な水質管理により不純物の流入は抑制されていることから、スケール付着の可能性は小さい。 したがって、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
7	容器	原子炉容器	▲	き裂	上部ふた等低合金鋼部の内張り下層部のき裂	原子炉容器本体	上部ふた、上部胴等には低合金鋼を用いており、ステンレス鋼の内張りを施している。一部の低合金鋼（SA508 Cl.2）では大入熱溶接を用いた内張りで溶接後熱処理が行われると局部的にき裂が発生することが米国P V R C（Pressure Vessel Research Council）の研究により確認されている。これは肉盛溶接の際、6本の溶接ワイヤーで同時に溶接したために大入熱になつたものである。 玄海3号炉においては、図2-2-iに示すように材料の化学成分（△G値）を踏まえ溶接入熱を管理し溶接を実施しており、き裂の発生する可能性は小さく、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
8	容器	加圧器本体	▲	熱時効	スプレイノズルの熱時効	加圧器本体	加圧器本体スプレイノズルに使用しているステンレス鋼鋳鋼については、熱時効による材料特性変化を起こす可能性がある。 しかしながら、耐圧部材ではないこと、外荷重を受けないため発生する応力は十分小さく、熱時効による材料特性の変化が問題となることはなく、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
9	容器	加圧器本体	▲	き裂	鏡板等低合金鋼部の内張り下層部のき裂	加圧器本体	鏡板、胴板等には低合金鋼を用いており、ステンレス鋼の内張りを施している。一部の低合金鋼（SA508 Cl.2）では大入熱溶接を用いた内張りで溶接後熱処理が行われると局部的にき裂が発生することが米国P V R C（Pressure Vessel Research Council）の研究により確認されている。これは肉盛溶接の際、6本の溶接ワイヤーで同時に溶接したために大入熱になつたものである。 玄海3号炉においては、図2-2-iに示すように材料の化学成分（△G値）を踏まえ溶接入熱を管理し溶接を実施しており、き裂が発生する可能性は小さく、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
10	容器	ブール形容器	▲	応力腐食割れ	ステンレスライニング等の応力腐食割れ	使用済燃料ビット	2007年3月、美浜1号炉においてキャビティのステンレスライニングで応力腐食割れが発生している。この事象は、プラント建設時に原子炉格納容器開口部から持ち込まれた海塩粒子がコーナーアングルやコーナーフレート表面に付着、その後の定期検査時のキャビティ水張りにより発生した結晶水により、塩化物イオンがコーナーフレートの溶接線近傍の狭窄部分に持ち込まれ、さらに原子炉の運転水で水分が蒸発し、ドライアイントウェット現象を繰り返することで塩化物イオンが濃縮したことが原因とされている。 しかしながら、玄海3号炉の使用済燃料ビットのステンレスライニングについては、水抜き等の運用がなく常時水張り状態であり温度変化が少ないとから、ドライアイントウェット現象が発生し難い環境であると考えられ、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 したがって、使用済燃料ビットのステンレスライニングやラック類の応力腐食割れは、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
11	容器	フル形容器	▲	中性子吸収能力の低下	ボロンの中性子吸収能力の低下	使用済燃料ビット	使用済燃料ラックセルには、ボロン添加ステンレス鋼が使用されており、ボロンは中性子吸収により、その成元素が中性子吸収断面積の小さな元素へと変換されるため、中性子吸収能力は徐々に低下する。 しかしながら、中性子吸収能力の低下は無視できるほど小さいと考えられることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
12	配管	ステンレス鋼配管	▲	応力腐食割れ	アルカリ環境下における内面からの応力腐食割れ	原子炉格納容器スフレイ系系統配管（苛性ソーダライン）	原子炉格納容器スフレイ系系統配管の一部の範囲については、内部流体が苛性ソーダ溶液であることから応力腐食割れが想定される。 しかしながら、図2-2-iに示すように苛性ソーダの濃度及び使用温度が低く、応力腐食割れが発生し難い環境にあることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
13	配管	ステンレス鋼配管	▲	高サイクル疲労割れ	高サイクル疲労割れ	小口径管台の高サイクル疲労割れ 余熱除去系配管、濃縮廃液処理系系統配管、原子炉格納容器スフレイ系系統配管（苛性ソーダライン）、第6抽気系系統配管、補助給水系系統配管	1998年12月、大飯2号炉の余熱除去系系統配管のドレン弁管台において、高サイクル疲労割れによる漏えいが発生している。この事象は、配管取替に伴いドレン管の口径を変更したことにより、余熱除去ポンプと共振が発生し、ドレン弁管台溶接部に応力集中が生じたものである。 しかしながら、玄海3号炉においては、必要な部位について振動計測に基づく応力評価等を行い、健全性を確認している。 また、振動の状態は経年的に変化するものではないことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
14	配管	ステンレス鋼配管	▲	高サイクル疲労割れ	高サイクル疲労割れ 温度計ウェルの高サイクル疲労割れ	余熱除去系配管、濃縮廃液処理系系統配管	1995年12月、もんじゅの温度計ウェルで流体振動による高サイクル疲労割れが発生している。この事象はプラント運転中に内部流体の流れによる流体振動を受け、流れ方向（抗力方向）に共振が発生し、温度計ウェルの付け根部に応力集中が生じたものである。 しかしながら、玄海3号炉の温度計ウェルは、旧原子力安全・保安院指示文書「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の改正に伴う電気事業法に基づく定期事業者検査の実施について（平成17・12・22原院第6号 NISA-163a-05-3）」に基づき「（社）日本機械学会 配管内円柱状構造物の流力振動評価指針（JSME S 012-1998）」による評価を行い、問題となるないことを確認しており、同様な設計方針に基づき施設されている他の箇所についても同様と考える。 このような条件は経年的に変化するものではないことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表2-1 日常劣化管理事象以外の事象一覧(2/5)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと判断した理由
15	配管	低合金鋼配管	▲	高サイクル疲労割れ	小口径管台の高サイクル疲労割れ	共通	1998年12月、大飯2号炉の余熱除去系統配管のドレン弁管台において、高サイクル疲労割れによる漏えいが発生している。この事象は配管取替に伴いドレン管の口径を変更したことにより余熱除去ポンプと共振が発生し、ドレン弁管台溶接部に応力集中が生じたものである。 しかしながら、玄海3号炉においては、必要な部位について振動計測に基づく応力評価等を行い、健全性を確認している。 また、振動の状態は経年的に変化するものではないことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
16	配管	炭素鋼配管	▲	高サイクル疲労割れ	小口径管台の高サイクル疲労割れ	共通	1998年12月、大飯2号炉の余熱除去系統配管のドレン弁管台において、高サイクル疲労割れによる漏えいが発生している。この事象は、配管取替に伴いドレン管の口径を変更したことにより余熱除去ポンプと共振が発生し、ドレン弁管台溶接部に応力集中が生じたものである。 しかしながら、玄海3号炉においては、必要な部位について振動計測に基づく応力評価等を行い、健全性を確認している。 また、振動の状態は経年的に変化するものではないことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
17	配管	炭素鋼配管	▲	高サイクル疲労割れ	温度計ウェル等の高サイクル疲労割れ	主蒸気系統配管、主給水系統配管、原子炉補機冷却水系統配管、原子炉補機冷却海水系統配管	1995年12月、もんじゅの温度計ウェルで流体振動による高サイクル疲労割れが発生している。この事象は、プラント運転中に内部流体の流れによる流体振動を受け、流れ方向(抗力方向)に共振が発生し、温度計ウェルの付け根部に応力集中が生じたものである。 しかしながら、玄海3号炉の温度計ウェル及びサンブルノズルは、旧原子力安全・保安院指示文書「電気用原子力設備に関する技術基準を定める省令の改正に伴う電気事業法に基づく定期事業者検査の実施について(平成17・12・22原院第6号 NISA-163a-05-3)」に基づき「(社)日本機械学会・配管内円柱状構造物の流力振動評価指針(JSME S 012-1998)」による評価を行い、問題とならないことを確認しており、同様な設計方針に基づき施設されているその他の箇所についても同様と考える。このような条件は経年的に変化するものではないことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
18	配管	1次冷却材管	▲	高サイクル疲労割れ	温度計ウェル及びサンブルノズルの高サイクル疲労割れ	1次冷却材管	1995年12月、もんじゅの温度計ウェルで流体振動による高サイクル疲労割れが発生している。この事象は、プラント運転中に内部流体の流れによる流体振動を受け、流れ方向(抗力方向)に共振が発生し、温度計ウェルの付け根部に応力集中が生じたものである。 しかしながら、玄海3号炉の温度計ウェル及びサンブルノズルは、保安院指示文書(平成17・12・22原院第6号 NISA-163a-05-3)に基づき「(社)日本機械学会・配管内円柱状構造物の流力振動評価指針(JSME S 012-1998)」による評価を行い、問題とならないことを確認しており、このような条件は経年的に変化するものではないことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
19	配管	1次冷却材管	▲	高サイクル疲労割れ	サーマルスリーブの高サイクル疲労割れ	1次冷却材管	1981年7月、大飯2号炉の2点溶接タイプのサーマルスリーブで流体振動による高サイクル疲労割れが発生している。 しかしながら、玄海3号炉のサーマルスリーブは全て全周溶接タイプであり、2点溶接タイプに比べて発生応力が十分小さいことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 図2-2-1にサーマルスリーブの構造を示す。
20	配管	1次冷却材管	▲	応力腐食割れ	温度計ウェル等の応力腐食割れ	1次冷却材管	温度計ウェル、サンブルノズル及びサーマルスリーブはステンレス鋼を使用しており応力腐食割れが想定される。 しかしながら、定期検査時に飽和溶存酸素濃度(最大約8ppm)の流体が流入する際は流体温度が低い(最高でも80°C程度)ため、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。また、定期検査後のフランジ起動時には1次冷却材中の溶存酸素濃度低減のための運転操作を実施するため、高温(100°C以上)で発生する場合は溶存酸素濃度が0~1 ppm以下に低減された流体となっていることから応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
21	配管	配管サポート	▲	腐食(全面腐食)	埋込み物のコンクリート埋設部の腐食(全面腐食)	共通	埋込み物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となるが、コンクリートが中性化に至り、埋込み物に有意な腐食が発生するまで長期間を要することから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
22	弁	空気作動装置	▲	摩耗	ヨークの摩耗(弁棒接続部の摩耗)	主蒸気逃がし弁空気作動装置	ヨークは弁棒と接続されており、弁の開閉動作に伴う摩耗が想定される。 しかしながら、弁棒はヨーク(弁棒接続部)にねじ込み、キャップスクリューで固定する構造としており、接続部のゆみ等によって摩耗が発生する可能性はないことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
23	弁	空気作動装置	▲	腐食(全面腐食)	鋼管及び継手、アキュムレータ内面からの腐食(全面腐食)	主蒸気隔離弁空気作動装置	鋼管、継手及びアキュムレータは炭素鋼であり、内面の腐食が想定される。 しかしながら、内面については内部流体が制御用空気であり、清浄な乾燥空気露点気であるため、腐食し難い環境にあり、これまでに有意な腐食は認められておらず、今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
24	弁	蒸気加減弁	▲	応力腐食割れ	弁体ボルトの応力腐食割れ	蒸気加減弁	弁体ボルトの座面コーナ部及びねじ部の応力集中部は、内部流体によるボルトの応力腐食割れが想定される。 しかしながら、弁体ボルトには応力腐食割れ感受性が小さいステンレス鋼を使用しており、締付時はトルク管理をしているため過大な応力とならないことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
25	炉内構造物	—	▲	照射クリーフ	炉心構等の照射クリーフ	炉内構造物	高照射環境下で使用される炉心構及びバッフルフローマボルト(ステンレス鋼)には照射クリーフが生じる可能性がある。 しかしながら、クリーフ破断は荷重制御型の応力発生下で生じるが、荷重制御型応力は微小であり、プラント運転に対し問題とはならない。 したがって、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
26	炉内構造物	—	▲	照射スウェーリング	炉心バッフルの照射スウェーリング	炉内構造物	PWRプラントでの照射スウェーリング量は小さく、炉心バッフルの上下に十分な隙間が存在することから、炉心バッフルの炉心形成機能が失われるようなことはなく、また、運転時間が先行している海外PWRプラントでもそのような事例が発生していないため、高経年化対策に有意でない事象と考える。 したがって、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
27	炉内構造物	—	▲	ばねの変形(応力緩和)	押えリングの変形(応力緩和)	炉内構造物	プラント運転中の押えリングは、高温環境下で一定圧縮ひずみのまま保持されているため、変形(応力緩和)を起こす可能性がある。 しかしながら、押えリングに使用されているステンレス鋼(ASME SA182 Gr. F6b)は、応力緩和を生じにくい材料である。 したがって、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
28	ケーブル	ケーブルトレイ等	▲	腐食(全面腐食)	電線管(本体)及びカッフリングの内面からの腐食(全面腐食)	電線管	電線管(本体)及びカッフリングは炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、内面については、亜鉛メッキにより腐食を防止している。 また、内装物はケーブルのみであり、メッキ面への外力は加わらないため亜鉛メッキが剥がれることはなく、外面と比較して環境条件が緩やかであるため腐食の発生する可能性は小さいことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表2-1 日常劣化管理事象以外の事象一覧(3/5)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと判断した理由
29	ケーブル	ケーブルトレイ等	▲	腐食（全面腐食） 埋込金物及び電線管（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）	埋込金物〔共通〕及び電線管（コンクリート埋設部）〔電線管〕		コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となるが、コンクリートが中性化に至り、埋込金物及び電線管に有意な腐食が発生するまで長期間を要することから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
30	ケーブル	ケーブル接続部	▲	腐食（全面腐食） 端子等の腐食（全面腐食）		端子、端子台〔気密端子箱接続〕、隔壁付スリーブ〔直ジョイント〕	端子、端子台〔気密端子箱接続〕、隔壁付スリーブ〔直ジョイント〕は銅もしくは銅合金であり、腐食が想定される。 しかしながら、端子及び端子台は錫メッキ又はニッケルメッキにより腐食を防止している。さらに密封された構造であり、腐食が発生する可能性はないことから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。 また、隔壁付スリーブは構造上端子部が熱収縮チューブにて密閉されており、腐食の可能性はないと考えられることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
31	電気設備	メタクラ	▲	絶縁低下	計器用変流器（貫通形）の絶縁低下	メタクラ（安全系）	一次コイルと二次コイルがモールド（一体形成）されている形式の計器用変流器については、絶縁物が有機物であり、熱的、電気的及び環境的要因で経年劣化が進行し、絶縁性能の低下を起こす可能性がある。 しかしながら、計器用変流器は一次コイルのない貫通型計器用変流器であり、構造上空間により絶縁が確保されている。 また、二次コイルにかかる電圧は低く、通電电流による熱的影響も小さい。さらに、空調された屋内に設置されており、塵埃による絶縁低下の可能性も小さく、これまでに有意な絶縁低下は認められていない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
32	電気設備	メタクラ	▲	腐食（全面腐食） 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）		メタクラ（安全系）	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、コンクリート埋設部については、コンクリートが中性化に至るには長期間を要することから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
33	電気設備	パワーセンタ	▲	絶縁低下	計器用変流器の絶縁低下	パワーセンタ（安全系）	一次コイルと二次コイルがモールド（一体形成）されている形式の計器用変流器については、絶縁物が有機物であり、熱的、電気的及び環境的要因で経年劣化が進行し、絶縁性能の低下を起こす可能性がある。 しかしながら、計器用変流器は一次コイルのない貫通型計器用変流器であり、構造上空間により絶縁が確保されている。 また、二次コイルにかかる電圧は低く、通電电流による熱的影響も小さい。さらに、空調された屋内に設置されており、塵埃による絶縁低下の可能性も小さく、これまでに有意な絶縁低下は認められていない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
34	電気設備	パワーセンタ	▲	腐食（全面腐食） 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）		パワーセンタ（安全系）	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、コンクリート埋設部については、コンクリートが中性化に至るには長期間を要することから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
35	電気設備	コントロールセントラル	▲	腐食（全面腐食） 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）		原子炉コントロールセントラル（安全系）	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、コンクリート埋設部については、コンクリートが中性化に至るには長期間を要することから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
36	タービン設備	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	▲	摩耗	キーの摩耗	タービン動主給水ポンプ駆動タービン	車室がタービンの起動・停止による温度変化により台板上をスライドするため、台板に固定されたキーの摩耗が想定される。 しかしながら、起動・停止回数の多い火力発電所のタービンにおいても同様の構造、材料を採用し、これまで問題なく運転されており、十分な使用実績を有している。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
37	コンクリート構造物及び鉄骨構造物	—	▲	テンションの緊張力低下 熱（高温）による緊張力低下	熱（高温）による緊張力低下	外部遮蔽壁、原子炉格納施設基礎（テンション定着部）	通常運転時の状況下でP C鋼線に熱損傷が生じる可能性は極めて低いことから、熱（高温）による緊張力低下は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。
38	コンクリート構造物及び鉄骨構造物	—	▲	テンションの緊張力低下 放射線照射による緊張力低下	放射線照射による緊張力低下	外部遮蔽壁、原子炉格納施設基礎（テンション定着部）	テンションは高レベル放射線を受ける使用環境にないことから、放射線照射による緊張力低下は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。
39	コンクリート構造物及び鉄骨構造物	—	▲	テンションの緊張力低下 腐食による緊張力低下	腐食による緊張力低下	外部遮蔽壁、原子炉格納施設基礎（テンション定着部）	P C C Vにおいて、通常運転時に繰り返し荷重や振動を与える機器類はなく、また、フレストレスシステム（テンション及び定着具）の材料であるP C鋼線等は一般に大気中の酸素、水分と化学反応を起こして腐食する。 しかしながら、アース3号炉ではテンション及び定着具の腐食を防止するためにグリースキヤップ及びシース内には防蝕性材が充填されているため、テンション及び定着具が腐食する可能性はない。したがって、腐食による緊張力低下は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。
40	コンクリート構造物及び鉄骨構造物	—	▲	テンションの緊張力低下 疲労による緊張力低下	疲労による緊張力低下	外部遮蔽壁、原子炉格納施設基礎（テンション定着部）	P C C Vにおいて、通常運転時に繰り返し荷重や振動を与える機器類はなく、また、フレストレスシステムの疲労試験（高サイクル疲労試験及び低サイクル疲労試験）を施工に先立ち実施しており、疲労破壊する可能性は極めて低いことから、疲労による緊張力低下は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。
41	コンクリート構造物及び鉄骨構造物	—	▲	鉄骨の強度低下 風等による疲労に起因する強度低下	内部コンクリート（鉄骨部）、原子炉周辺建屋（鉄骨部）、タービン建屋（鉄骨部）、燃料取替用水タンク建屋（鉄骨部）、取水構造物（鉄骨部）		繰り返し荷重が継続的に鉄骨構造物にかかることにより、疲労による損傷が蓄積され、鉄骨の強度低下につながる可能性がある。 鉄骨構造物では、疲労破壊が生じるような風等による共振現象に起因する繰り返し荷重を受ける構造部材はない。 以上から、風等による疲労に起因する強度低下は、高経年化対策上着目すべき劣化事象ではないと判断した。
42	計測制御設備	プロセス	▲	腐食（流れ加速型腐食） オリフィスの腐食（流れ加速型腐食）	オリフィスの腐食（流れ加速型腐食）	余熱除去流量	オリフィスは絞り機器であり、配管部と比較して流速が速くなることから流れ加速型腐食による減肉が想定される。 しかしながら、ステンレス鋼であり、流速を低く設計していることから、流れ加速型腐食が発生する可能性はないと考える。 したがって、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
43	計測制御設備	プロセス	▲	応力腐食割れ オリフィスの応力腐食割れ	オリフィスの応力腐食割れ	余熱除去流量	オリフィスはステンレス鋼であり、応力腐食割れが想定される。 しかしながら、定期検査時に飽和溶存酸素濃度（最大約5ppm）の流体が流入する際は流体温度が低い（最高0°C程度）ため、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 また、定期検査後のプラント起動時には1次冷却材中の溶存酸素濃度低減のための運転操作を実施するため、高温（100°C以上）で使用する場合は、溶存酸素濃度が0.1ppm以下に低減された流体となっていることから、応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 したがって、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
44	計測制御設備	プロセス	▲	腐食（全面腐食） 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）	埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）	1次冷却材圧力、余熱除去流量、加圧器水位、格納容器内高レンジエリニアモニタ	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となるが、コンクリートが中性化に至り、埋込金物に有意な腐食が発生するまで長期間を要することから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
45	計測制御設備	制御設備	▲	腐食（全面腐食） 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）	埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）	主盤	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、コンクリート埋設部については、コンクリートが中性化に至るまで長期間を要することから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表2-1 日常劣化管理事象以外の事象一覧(4/5)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと判断した理由
46	空調設備	空調ユニット	▲	腐食（全面腐食）	冷却コイルの内面からの腐食（全面腐食）	安全補機開閉器室空調ユニット	安全補機開閉器室空調ユニットの冷却コイルは耐食性に優れた銅合金を使用しているが長期の使用により、内面からの腐食が想定される。 しかしながら、内部流体は脱気された純水であり、腐食が発生し難い環境にあることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
47	空調設備	ダクト	▲	腐食（全面腐食）	埋込み物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）	共通	埋込み物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となるが、コンクリートが中性化に至り、埋込み物に有意な腐食が発生するまで長期間を要することから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
48	機械設備	重機器サポート	▲	腐食（全面腐食）	埋込み物の腐食（全面腐食）	共通	埋込み物、原子炉容器サポートの外周フレート（コンクリート埋設部）及び埋込強材は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、コンクリート埋設部にあり、コンクリートが中性化に至るには長期間を要することから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
49	機械設備	燃料取扱設備（クレーン関係）	▲	腐食（全面腐食）	走行レール用しール押さえ及び埋込み物の腐食（全面腐食）	燃料取替クレーン	レール押さえ及び埋込み物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、走行レールはモルタルに埋設され、モルタルが大気接触部表面から中性化が進行した場合には腐食環境となるが、中性化に至るには長期間を要し、腐食が急速に進行して基礎ボルト等の健全性を阻害する可能性はないと考えられることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
50	機械設備	燃料移送装置	▲	腐食（全面腐食）	基礎金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）	燃料移送装置	走行駆動装置及び水圧ユニットの水圧制御装置の基礎金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。 しかしながら、コンクリート埋設部では、コンクリートが大気接触部表面から中性化が進行した場合には腐食環境となるが、中性化に至るには長期間を要し、腐食が急速に進行して基礎金物の健全性を阻害する可能性はないと考えられることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
51	機械設備	原子炉容器上部ふた付属設備	▲	摩耗	サーマルスリーブの摩耗	制御棒クラスタ駆動装置	サーマルスリーブは、原子炉容器上部ふた管台との接触部における摩耗が想定される。 2017年12月、フランスのベルビリ（Belleville）発電所2号炉において、サーマルスリーブが摩耗により脱落し、制御棒落下試験時に全挿入できない事象が発生している。 サーマルスリーブは原子炉容器上部ふたの制御棒クラスタ駆動装置管台の内側に設置され、管台とは固定されておらず、管台のテーアー部にサーマルスリーブのフランジ部が自重を預ける構造となっている。 サーマルスリーブが設置される頂部フレナム内では、図2-11に示すようにスフレノゾルから噴出する1次冷却材の流れ（頂部バイパス流）が原子炉容器上部ふたに沿って上昇し、頂部付近で合流した後に下降する流れが存在する。この流れが作用することでサーマルスリーブに流体励起振動が生じ、サーマルスリーブのフランジ面と管台内面のテーアー面が摩擦することで、摩耗が進展すると考えられる。そのため、頂部フレナム内のバイパス流の流れが大きく上部ふた頂部の温度が低いフラン（T-Coldフラン）が摩耗に対する感受性が大きいと考えられる。 しかしながら、国内PWRプラントにおいては、2019年に、頂部フレナムへのバイパス流量比が大きく、ワーカート（摺動部）と接触荷重の積みが大きい標準型4ループフランのうち、上部ふたの供用年数が比較的長いフランを代表フランとして、サーマルスリーブの摩耗状況の確認のためサーマルスリーブの下降量を計測しているが、直ちにフランジ部の破断に至るような摩耗の進展は認められておらず、玄海3号炉については、第17回定期検査時（2023年度）に原子炉容器の上部ふた取替に合わせてサーマルスリーブも取替えを定め、摩耗状況を確認した国内代表フランよりも供用期間が短いことから、直ちにフランジ部の破断に至るような摩耗が生じる可能性は小さい。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
52	機械設備	原子炉容器上部ふた付属設備	▲	摩耗	接手の摩耗	制御棒クラスタ駆動装置	接手は、制御棒クラスタのスハイダーの溝に接手の山がかみあう構造になっており、ステッピング及び制御棒クラスタとの取付け、取外しによる接手山部の摩耗が想定される。 しかしながら、接手の山とスハイダーの溝は隙間なくかみ込み一体となっており、ステッピング時の摩耗は生じないと考えられること、及びスハイダー材と接手の硬さは同程度であり比摩耗量も同程度と考えられること、接手山部についても有意な摩耗はないと考えられる。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
53	機械設備	基礎ボルト	▲	腐食（全面腐食）	コンクリート埋設部の腐食	共通	コンクリート埋設部では、コンクリートの大気接触部表面から中性化が進行した場合には腐食環境となる。 しかしながら、中性化に至るには長期間を要することから、腐食が進行して基礎ボルトの健全性を阻害する可能性は小さい。 ケミカルアンカのアンカボルトは、コンクリート埋設部のボルト本体が樹脂に覆われているため、腐食の発生の可能性は小さい。 したがって、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
54	機械設備	基礎ボルト	▲	疲労割れ	機器支持部の疲労割れ	共通	プラント起動・停止時等の熱応力等により、疲労割れが想定される。 しかしながら、熱応力が大きく付与する機器には、熱応力が基礎ボルトに直接付与されないサポート（オイルスナップ、メカニカルスナップ、スライドサポート）を使用している。さらに、これまで基礎ボルトの疲労割れによる不適合事象は経験していない。 したがって、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
55	機械設備	基礎ボルト	▲	基礎ボルトの付着力の低下	基礎ボルトの付着力の低下	共通	基礎ボルト（特に先端を曲げ加工しているスタッドボルト）の耐力は、主にコンクリートとの付着力に担保されることから、付着力低下を起こした場合、支持機能の喪失が想定される。 しかしながら、これについては「コンクリート及び鉄骨構造物の技術評価書」にて健全性評価を実施しており、付着力低下につながるコンクリートの割れ等の発生の可能性は小さいと考えられる。 したがって、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
56	機械設備	基礎ボルト	▲	劣化	ケミカルアンカ樹脂の劣化	ケミカルアンカ	ケミカルアンカは、樹脂とコンクリート及びアンカボルトの接着力により強度を維持しているものであり、樹脂が劣化した場合、接着力が低下し、支持機能への影響が想定される。 しかしながら、メーカー試験や実機調査での引抜試験結果から有意な引抜力の低下は認められていない。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
57	電源設備	非常用ディーゼル発電機機関本体	▲	クリーフ	排気管のクリーフ	非常用ディーゼル発電機機関本体	排気管は、運転中高温になりクリーフによる損傷が想定される。 しかしながら、排気管の熱膨張により発生する応力は、伸縮締手により吸収されクリーフによる排気管の損傷が発生し難い。 したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
58	電源設備	DGポンプ	▲	摩耗	油ポンプ車の摩耗	空気圧縮機	油ポンプは歯車ポンプであり、歯車には摩擦による摩耗が想定される。 しかしながら、歯車には、潤滑油を供給し摩耗を防止していることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。

表2-1 日常劣化管理事象以外の事象一覧(5/5)

番号	大分類	小分類	事象区分	事象名	評価書記載の事象名	対象機器	今後も経年劣化の進展が考えられない、又は進展傾向が極めて小さいと判断した理由
59	電源設備	直流水源設備	▲	腐食（全面腐食）	埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）	直流水源設備	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。しかしながら、コンクリート埋設部については、コンクリートが中性化に至るには長期間を要することから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
60	電源設備	無停電電源	▲	絶縁低下	計器用変流器の絶縁低下	計装電源盤	一次コイルと二次コイルがモールド（一体形成）されている形式の計器用変流器については、絶縁物が有機物であり、熱的、電気的及び環境的要因で経年劣化が進行し、絶縁性能の低下を起こす可能性がある。しかしながら、計器用変流器は一次コイルのない貫通型計器用変流器であり、構造上空間により絶縁が確保されている。また、二次コイルにかかる電圧は低く、通電電流による熱的影響も小さい。さらに、空調された屋内に設置されており、塵埃による絶縁低下の可能性も小さく、これまでに有意な絶縁低下は認められていない。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
61	電源設備	無停電電源	▲	腐食（全面腐食）	埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）	計装電源盤	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。しかしながら、コンクリート埋設部については、コンクリートが中性化に至るには長期間を要することから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
62	電源設備	計器用分電盤	▲	腐食（全面腐食）	埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）	計装分電盤	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。しかしながら、コンクリート埋設部については、コンクリートが中性化に至るには長期間を要することから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
63	電源設備	制御棒駆動装置用電源設備	▲	腐食（全面腐食）	埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）	原子炉トリップ遮断器盤	埋込金物は炭素鋼であり、腐食が想定される。しかしながら、コンクリート埋設部については、コンクリートが中性化に至るには長期間を要することから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
64	電源設備	大容量空冷式発電機	▲	腐食（全面腐食）	減速機ケーシングの内面からの腐食（全面腐食）	大容量空冷式発電機	減速機ケーシングは鋳鉄であり、内面からの腐食が想定される。しかしながら、内面については車両及び軸受を潤滑するため、潤滑油がケーシング内面にはねかけられる油雾閉鎖下で腐食が発生し難い環境である。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。
65	電源設備	大容量空冷式発電機	▲	腐食（全面腐食）	大容量空冷式発電機付き燃料タンクの胴板、管台及びマンホール等の内面からの腐食（全面腐食）	大容量空冷式発電機	大容量空冷式発電機付き燃料タンクの胴板、管台及びマンホールは炭素鋼であり、内面からの腐食が想定される。しかしながら、内部流体は燃料油であり、腐食が発生し難い環境にある。したがって、今後も機能の維持は可能であることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない。