

# 川内原子力発電所 2号炉の 高経年化技術評価 (照射誘起型応力腐食割れ)

平成 27 年 10 月 5 日  
九州電力株式会社

## 目 次

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1. 照射誘起型応力腐食割れについて     | 2  |
| 2. 評価対象設備              | 4  |
| 3. 川内1号炉との相違点          | 4  |
| 4. 技術評価                | 6  |
| 4.1 適用規格、評価条件          | 6  |
| 4.2 照射誘起型応力腐食割れの損傷予測評価 | 6  |
| 4.3 現状保全               | 11 |
| 4.4 総合評価               | 11 |
| 4.5 高経年化への対応           | 11 |

# 照射誘起型応力腐食割れ

## 1. 照射誘起型応力腐食割れについて

照射誘起型応力腐食割れの発生要因としては、材料、環境及び応力の3つの要因が考えられ、運転時間が経過し、非常に高い中性子照射量を受けたステンレス鋼において発生する可能性がある。

### <材料要因>

- ・非常に高い中性子照射量を受けたステンレス鋼（中性子照射量が高いほど厳しい）（図1）

### <環境要因>

- ・温度が高いほど厳しい（図2）

### <応力要因>

- ・応力が高いほど厳しい（図3）

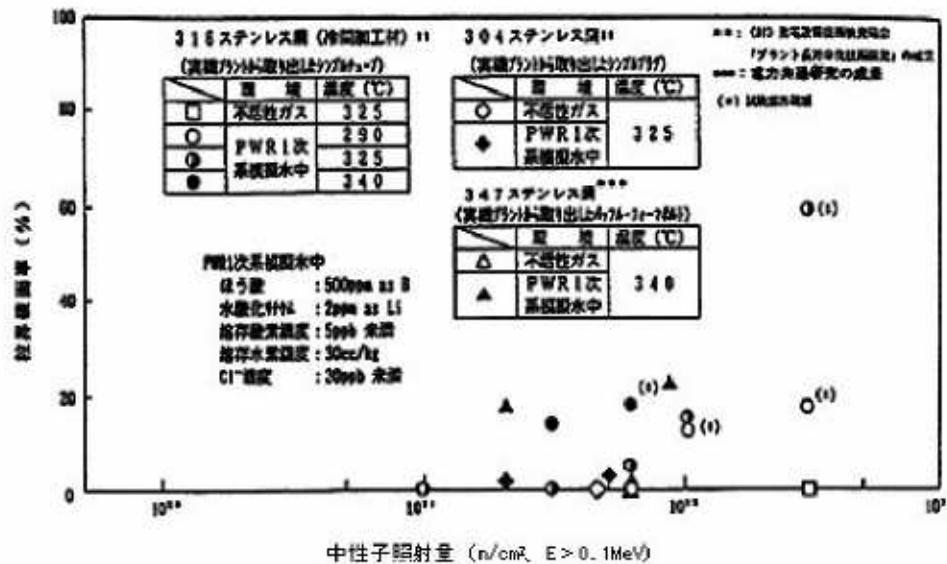


図1 粒界破面率と照射量の関係

[出典：（財）発電設備技術検査協会「プラント長寿命化技術開発」報告書]

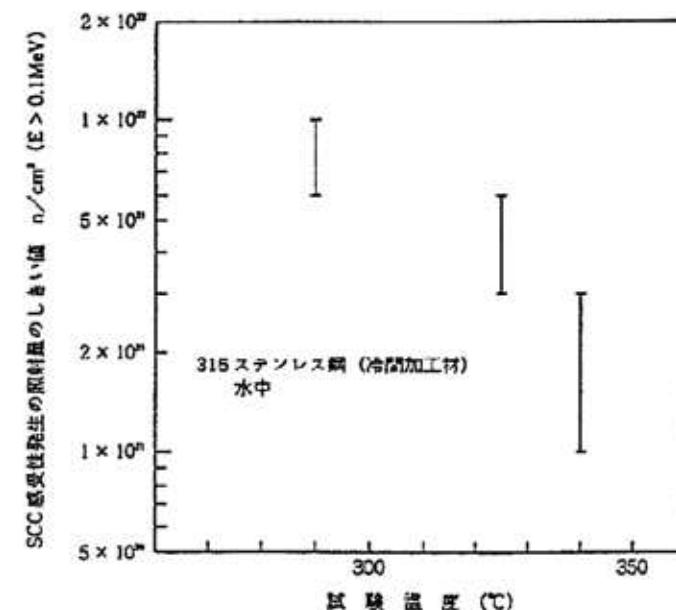


図2 応力腐食割れ (S C C) 感受性発生の中性子照射量のしきい値と試験温度の関係

[出典：（財）発電設備技術検査協会「プラント長寿命化技術開発」報告書]

## 照射誘起型応力腐食割れ

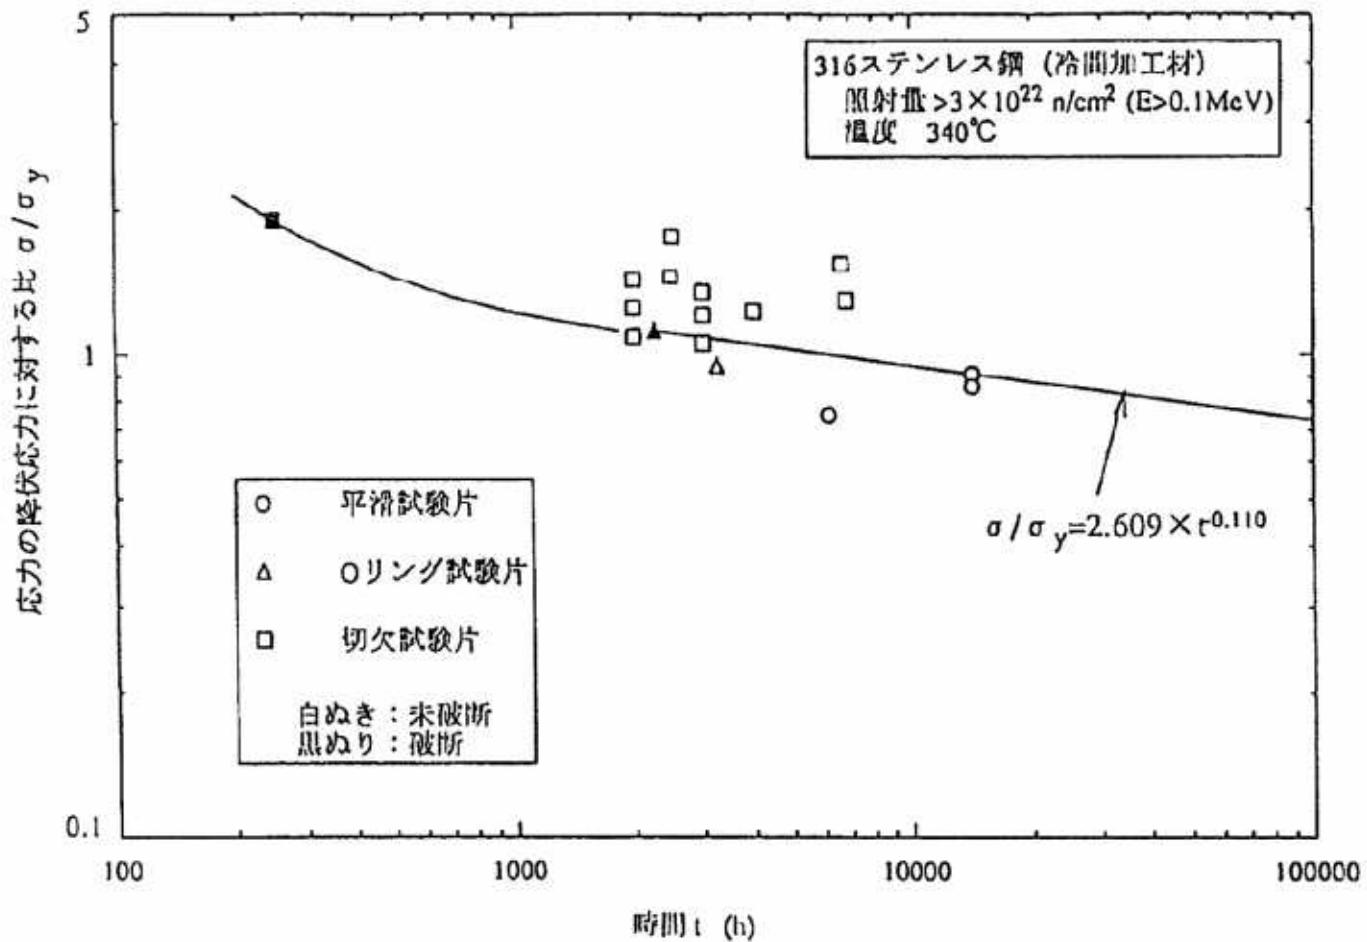


図3 定荷重応力腐食割れ試験結果のまとめ（316ステンレス鋼（冷間加工材）、 $> 3 \times 10^{22} \text{ n/cm}^2$ 、 $T=340^\circ\text{C}$ ）

[出典：（財）発電設備技術検査協会「プラント長寿命化技術開発」報告書]

# 照射誘起型応力腐食割れ

## 2. 評価対象設備

照射誘起型応力腐食割れは、使用材料がステンレス鋼で、 $10^{21} \text{n/cm}^2$  [ $E > 0.1 \text{MeV}$ ] 以上の中性子照射量（運転開始後60年時点）を受ける機器に発生する可能性があることから、評価対象設備は、『炉内構造物』が該当する。

## 3. 川内 1 号炉との相違点

○川内 1 / 2 号炉の炉内構造物について各部位の中性子照射量等を表 1 に整理した。各部位の中性子照射量、温度、応力レベルについて、川内 1 / 2 号炉で同等であり相違点はない。

○炉内構造物の各部位のうち、中性子照射量と温度が最も高く、応力レベルも大きく、海外での損傷事例もあり最も評価が厳しいバッフルフォーマボルトを評価対象部位とする。

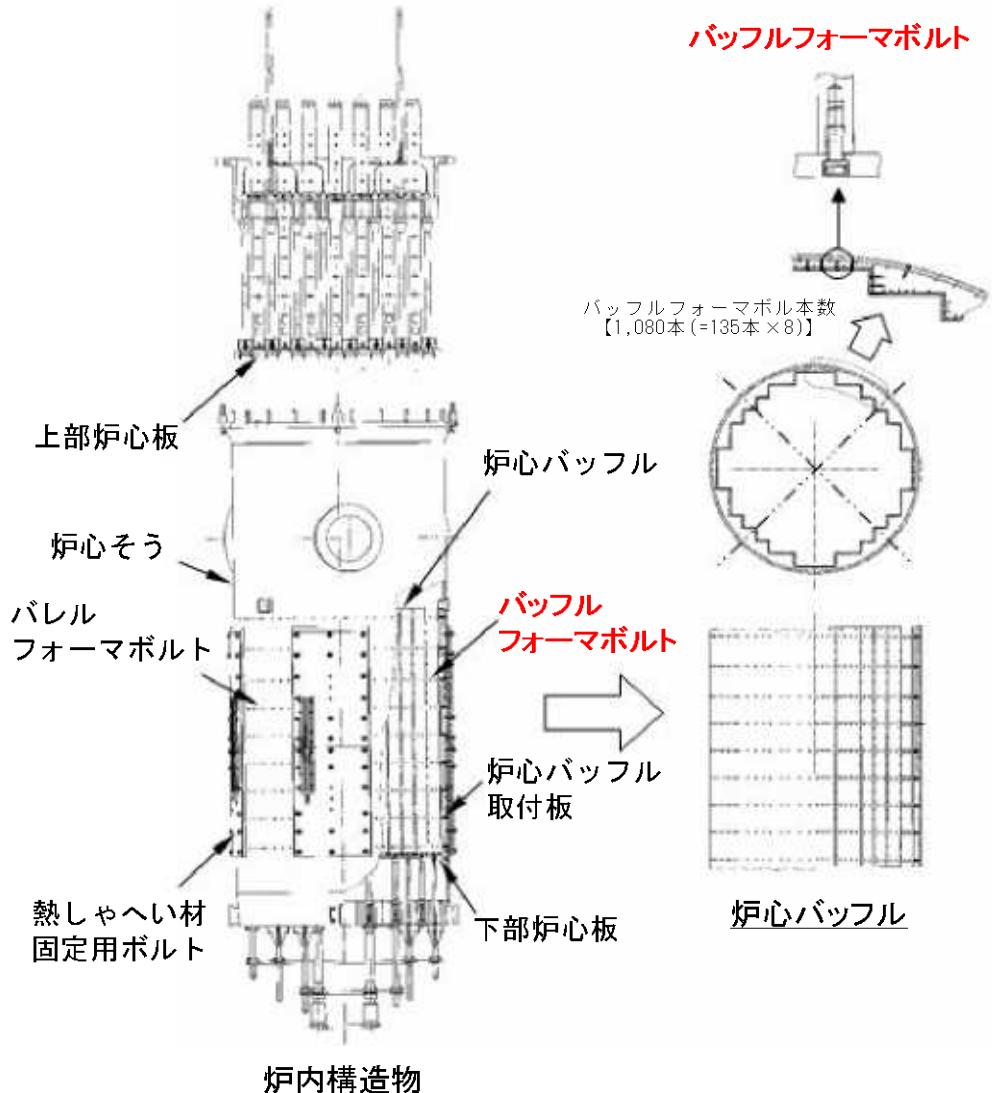


図 4 炉内構造物の構造図

# 照射誘起型応力腐食割れ

表 1 川内 1 / 2 号炉の炉内構造物各部位の中性子照射量等について

| 部位                    | 実機条件   |                  |                             | 海外の<br>損傷事例 | 備考  |
|-----------------------|--|------------------|-----------------------------|-------------|---|
|                       | 中性子照射量レベル*1<br>[n/cm <sup>2</sup> :E>0.1MeV] | 温 度<br>[°C]      | 応力レベル*2<br>(応力支配因子)         |             |   |
| バッフルフォーマボルト           | 約 $1 \times 10^{23}$                         | 約321             | 大<br>(締付+熱曲げ<br>+照射スウェーリング) | 有           | 発生可能性有り。炉心バッフルの照射スウェーリングにより応力増加が生じるためき裂発生可能性が大きくなる。海外損傷事例もあり最も厳しい。            |
| 炉心バッフル                | 約 $1 \times 10^{23}$                         | 約321             | 小<br>(熱応力)                  | 無           | バッフルフォーマボルトよりも応力レベルが小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生可能性は小さい。                           |
| 炉心バッフル取付板             | 約 $1 \times 10^{23}$                         | 約321             | 小<br>(熱応力)                  | 無           | バッフルフォーマボルトよりも応力レベルが小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生可能性は小さい。                           |
| バレルフォーマボルト            | 約 $3 \times 10^{22}$                         | 約321             | 大<br>(締付+熱曲げ)               | 無           | 応力レベルは大きいが、バッフルフォーマボルトよりも中性子照射量が小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生可能性は小さい。               |
| 炉心そう                  | 約 $4 \times 10^{22}$                         | 約321             | 大<br>(溶接部)<br>(溶接残留応力)      | 無           | 溶接残留応力が存在し応力レベルは大きいが、バッフルフォーマボルトよりも応力及び中性子照射量が小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生可能性は小さい。 |
| 下部炉心板                 | 約 $1 \times 10^{22}$                         | 約284             | 大<br>(熱応力)                  | 無           | 応力レベルは大きいが、バッフルフォーマボルトよりも中性子照射量及び温度が小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生可能性は小さい。           |
| 熱しゃへい材固定用<br>ボルト      | 約 $2 \times 10^{22}$                         | 約284             | 大<br>(締付+熱曲げ)               | 無           | 応力レベルは大きいが、バッフルフォーマボルトよりも中性子照射量及び温度が小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生可能性は小さい。           |
| 上部炉心板 等<br>ステンレス鋼使用部位 | 約 $2 \times 10^{21} \sim 2 \times 10^{22}$   | 約284<br>～<br>321 | 小～中<br>(熱応力、締付、曲げ)          | 無           | バッフルフォーマボルトよりも中性子照射量及び応力レベルが小さいため、バッフルフォーマボルトに比べて発生可能性は小さい。                   |

\*1：中性子照射量レベルは運転開始後60年時点での各部位の推定最大中性子照射量レベルを示す。

\*2：応力レベルは各部位の最大応力値を示す。【大：> S<sub>y</sub>（非照射材の降伏応力） 中：≈ S<sub>y</sub>（非照射材の降伏応力） 小：< S<sub>y</sub>（非照射材の降伏応力）】

# 照射誘起型応力腐食割れ

## 4. 技術評価

### 4.1 適用規格、評価条件


- ・発電用原子力設備規格 維持規格 (JSME S NA1-2008) 日本機械学会
- ・照射誘起型応力腐食割れ(IASCC)評価技術に関する報告書 (独)原子力安全基盤機構(平成21年9月)
- ・PWR炉内構造物点検評価ガイドライン [バッフルフォーマボルト] (第2版) 原子力安全推進協会(平成26年3月)
- ・(財)発電設備技術検査協会「プラント長寿命化技術開発」報告書

### 4.2 照射誘起型応力腐食割れの損傷予測評価

#### (1) バッフルフォーマボルトの仕様

川内2号炉のバッフルフォーマボルトは、応力低減等を図った改良型のボルトを採用しており、照射誘起型応力腐食割れ発生の可能性を低減している。

川内2号炉のバッフルフォーマボルト仕様を以下に示す。(川内1号炉と同仕様)

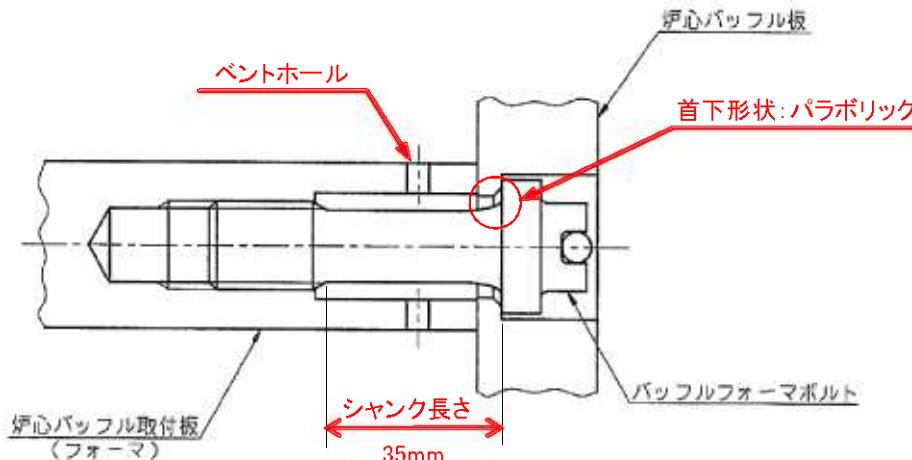

| 項目        | 仕様       | 特長            |
|-----------|----------|---------------|
| ボルト材料     | SUS316CW | 機械的強度に優れる     |
| 首下形状      | パラボリック   | 応力集中を低減       |
| シャンク長さ    | 35mm     | 長尺化による曲げ応力を低減 |
| ベントホールの有無 | あり       | 除熱効果あり        |
| ボルト本数     | 1,080本   | —             |

## 照射誘起型応力腐食割れ

### (2) 発電用原子力設備規格 維持規格 (JSME S NA1-2008) に基づく評価

- 維持規格において、バッフルフォーマボルトは縦列2本のボルトが残存すればよく、ボルト本数全体の約7割が損傷した場合でも炉心の健全性は確保可能であるとの評価がなされている。
- 維持規格では、バッフルフォーマボルトの仕様に従い、グループ1～4に分類がなされ、損傷ボルト本数の合計本数が管理損傷ボルト数（全体の2割）に至るまでの期間として、グループ1では運転時間で約30年、グループ2では運転時間で約50年と評価した損傷予測曲線が示されている。
- 川内2号炉のバッフルフォーマボルトについては、グループ2と比較して応力低減等により照射誘起型応力腐食割れの発生可能性を低減したボルト（グループ4）を採用しているため、ボルト損傷の可能性はグループ2よりも低くなっている。  
川内2号炉の損傷ボルト本数の合計本数が管理損傷ボルト数（全体の2割）に至るまでの期間を、グループ2の損傷予測曲線を用いて評価すると、運転時間で約50年と評価される。

# 照射誘起型応力腐食割れ

## (3) 照射誘起型応力腐食割れ(IASCC)評価技術に関する報告書等に基づく評価

新知見が反映された照射誘起型応力腐食割れ(IASCC)評価技術に関する報告書に示された評価ガイド(案)及びPWR炉内構造物点検評価ガイドライン[バッフルフォーマボルト](第2版)に基づき評価(図5)を行った結果、運転開始60年時点でのバッフルフォーマボルトの予測損傷本数は0本となり、照射誘起型応力腐食割れが発生する可能性は低い(図6)。

### <評価方法>

① 運転時間(照射量)によって変動するバッフルフォーマボルトの応力履歴を算出(図7)



② 評価ガイド(案)に定められている割れ発生応力線図と①で算出したバッフルフォーマボルトの応力履歴を重ね合わせる。



③ バッフルフォーマボルトの応力履歴が割れ発生応力線図を超えた時点を照射誘起型応力腐食割れの発生時間とする。

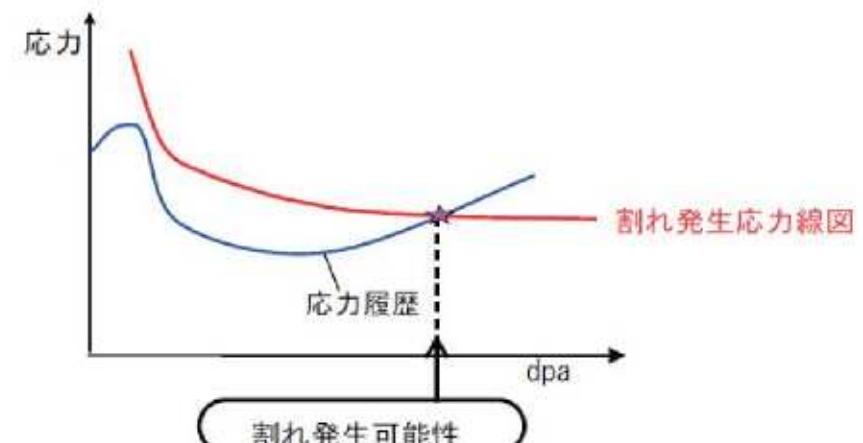



図5 割れ発生予測評価概念図

[出典：「照射誘起型応力腐食割れ(IASCC)評価技術に関する報告書」  
(独)原子力安全基盤機構]

# 照射誘起型応力腐食割れ

## <評価結果>

評価の結果、運転開始60年までにバッフルフォーマボルト（全数<sup>\*1</sup>）の応力履歴が割れ発生応力線図を超えることはなかった。

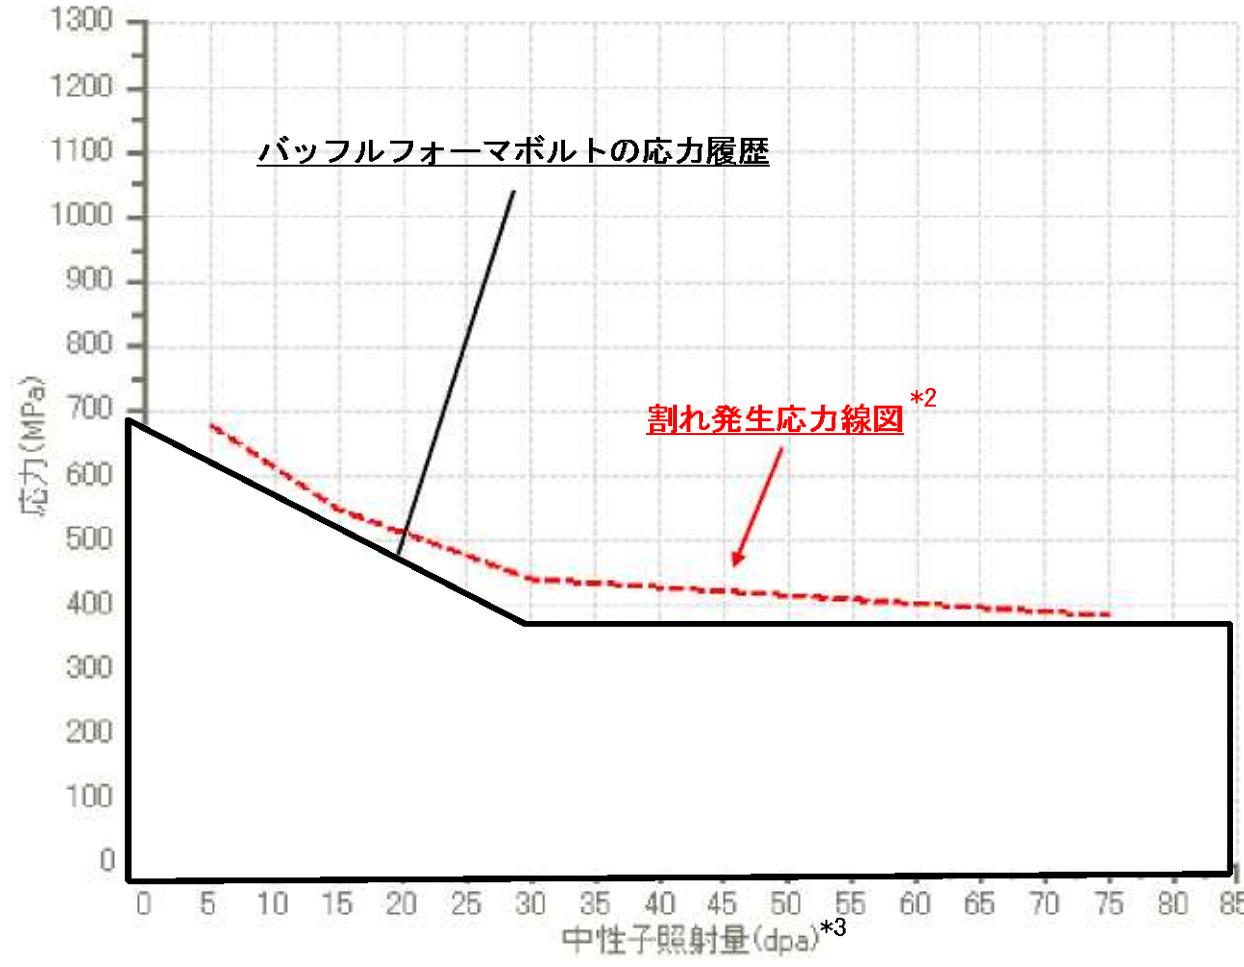

\*1：全1,080本のバッフルフォーマボルトのうち、対象性を考慮した135本(=1,080÷8本)の応力履歴を算出している。  
【図4参照】

\*2：「照射誘起型応力腐食割れ(IASCC)評価技術に関する報告書」【(独)原子力安全基盤機構】に示された評価ガイド(案)において、照射誘起型応力腐食割れが発生する可能性があるとされるしきい線を示す。

\*3： $1.0 \times 10^{22} \text{n/cm}^2 = 6.5 \text{dpa}$ で換算  
(評価ガイド、中性子照射量の評価より)

図6 バッフルフォーマボルト（全数）の応力履歴と割れ発生応力線図の重ね合わせ結果  
(標準型3ループプラント)



内は商業機密に属しますので公開できません

# 照射誘起型応力腐食割れ

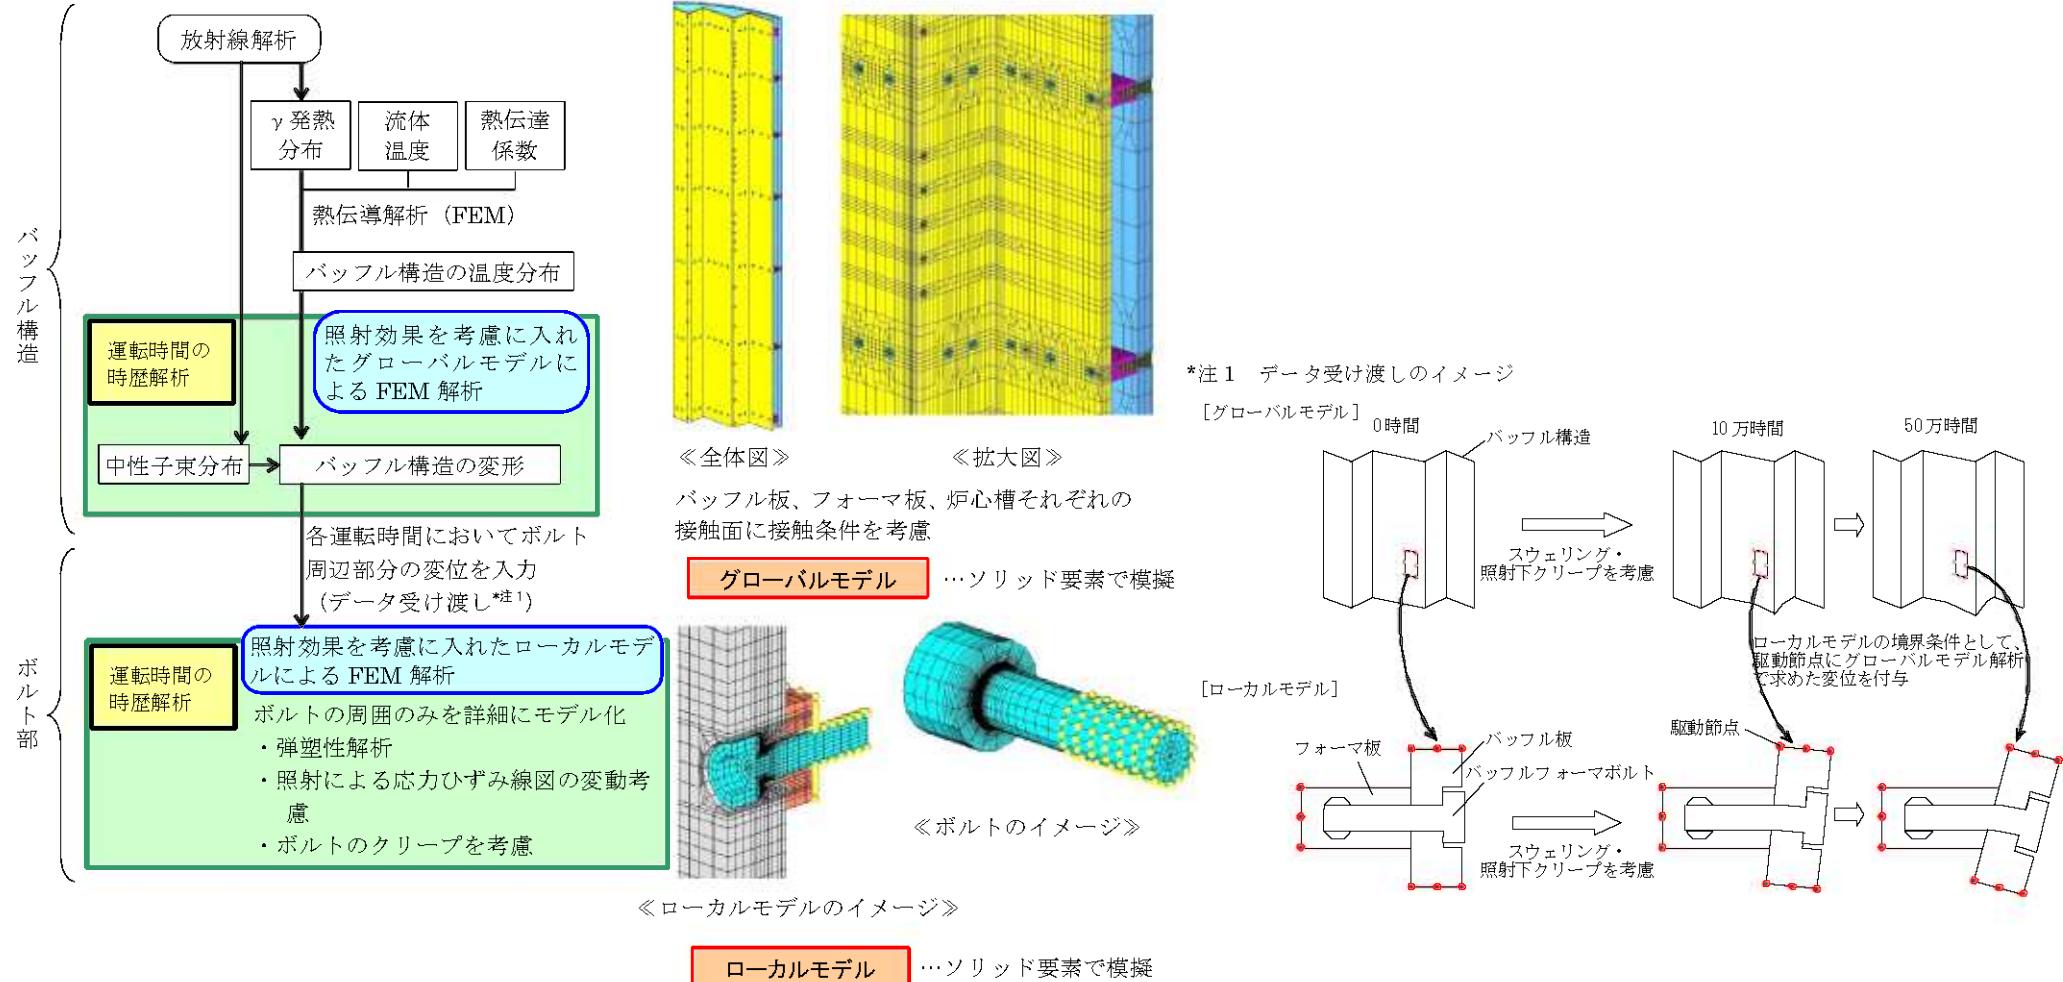


図7 バッフルフォーマボルトの応力評価手法

## 照射誘起型応力腐食割れ

### 4.3 現状保全

炉内構造物については、定期的に可能な範囲について水中カメラによる目視確認(VT-3)を実施し、異常がないことを確認している。

また、今後「(社)日本機械学会 発電用原子力設備規格 維持規格」に基づき、バッフルフォーマボルトの超音波探傷検査を実施し、ボルトの健全性を確認する。

### 4.4 総合評価

バッフルフォーマボルトについては、新知見を反映した損傷予測評価により、運転開始後60年時点までに損傷が発生する可能性は低いとの結果を得た。しかしながら、維持規格による評価を行った場合、管理損傷ボルト数に至るまでの期間は運転時間で約50年と評価されるため、保全については、今後も維持規格に基づく現状保全を継続していく。

また、バッフルフォーマボルト以外の部位については、最も厳しいバッフルフォーマボルトの損傷発生予測の結果、運転開始後60年時点までは損傷の可能性は低いと評価されていることから、照射誘起型応力腐食割れ発生の可能性は小さいと考える。

なお、冷温停止状態においては事象の進展が考え難いことから、健全性に影響はないと考える。

### 4.5 高経年化への対応

照射誘起型応力腐食割れに対しては、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべきものはないとの判断する。