



3) 最大使用数量

最大使用数量を超えて使用できない

- 法令で定められた項目：1日、3か月間、年間
- 核種ごと（施設によっては群別）、作業室ごとに定められている。
- 動物実験の最大使用数量は、動物実験以外よりも少ない場合が多く、注意する必要がある。
- 最大使用数量をあらかじめ確認し、購入・実験計画を立てる。
- 使用頻度が多い核種は、3か月間、年間最大使用数量を超えないよう計画を立てておく。
- RI使用記録を速やかに、正確に記載することが重要である。
- その他、使用量にあたっては各施設の指示に従う。

日本放射線安全管理学会



2) RIの使用記録

あらかじめ必要な記録事項を確認しておき 実験終了後速やかに記録する。

法令上、必要となる記録内容

- 放射性同位元素の購入・保管記録
- 使用記録
(核種・数量・年月日・目的など)
- 譲渡譲受記録（譲渡書・譲受書）
- 廃棄記録
(核種・廃棄量・廃棄区分など)

必要に応じて

- 管理区域への入退出記録
- 持出物品の汚染検査記録
- 運搬記録（事業所内外）
- 機器の使用記録 など

日本放射線安全管理学会

日付	核種	数量	目的	管理者	確認者
2023/01/01	ストラニウム	100mCi	実験用	山田	鈴木
2023/01/02	セシウム	50mCi	実験用	山田	鈴木
2023/01/03	ストラニウム	100mCi	実験用	山田	鈴木

RI使用記録の例



非密封RIの取扱い

- 黄色実験衣、専用靴（スリッパ）、ゴム手袋、線量計等を装着する。
- 原則2人以上（1人は補助）で実施する。
- サーベイメータを近くに置き、適宜汚染検査を実施する。
- 非密封RIの入っている容器には「放射性」の表示をし、核種名・数量・日時・取扱者などを明示する。
- RI廃棄物は実験後、施設の指示に沿って直ちに処置する。



日本放射線安全管理学会



最大使用数量

要求される項目	線量限度基準値	決定要因	決定される数量
業務従事者の実効線量 (外部被ばく+吸入による 内部被ばく) $\leq 1\text{mSv/週}$	外部被ばく+吸入による 内部被ばく $\leq 1\text{mSv/週}$ +作業室の空気中濃度	人が常時立ち入りる区域 の外部放射線量	1日最大使用数量（3ヶ月間使用数量） 月最大被ばく 保管庫容積（年間使用数量）
人が常時立ち入りる区域 の外部放射線量	1mSv/週	遮蔽能力	1日最大使用数量（3ヶ月間使用数量） 月最大被ばく 保管庫容積（年間使用数量）
作業室の空気中濃度	空気中濃度限度 (吸入口による内部被ばく $\leq 1\text{mSv/週}$)	排気設備の能力 ファンの有無 動物の散攣の回収	1日最大使用数量
排気中濃度	排気中濃度限度 (公衆の吸入による被ばく $\leq 250\mu\text{Sv/3月}$)	排気設備の能力 ファンの有無 動物の散攣の回収	3ヶ月間使用数量 最大使用数量
排水中濃度	排水中濃度限度 (公衆の経口による内部 被ばく $\leq 250\mu\text{Sv/3月}$)	排水設備の容量 (10倍 希釈まで) 動物の散攣の回収	1日最大使用数量（3ヶ月間・年間使用数量） 最大使用数量
管理区域境界（病室） の外部被ばく 量	1.3mSv/3月	遮蔽能力 使用時間 貯蔵施設からのお 距離 保管庫容積	3ヶ月間使用数量 月最大被ばく 保管庫容積
事業所境界（居住区 域）の外部被ばく 量	$250\mu\text{Sv/3月}$	遮蔽能力 管理区域からのお 距離 法人内の他施設との部 線量	3ヶ月間使用数量 密閉検査の使用時間 月最大被ばく 保管庫容積

法令基準を守るために、最大使用数量が定められる。



5) 安全取扱器具

- 被ばく低減
トンネル・鉛ズなど（遠隔操作）
アクリル板・鉛ブロック（遮へい）
鉛容器（一時保管）
活性炭マスク（内部被ばく対策）



・汚染拡大防止

- マイクロビペット、安全ビペット、
粘着性シート（フード前の汚染拡大防止）
ループ付スクリューチューブ
(キャップが一体のもの)



・転倒防止

- クランプ、チューブラックなど
(片手で開閉できるものだと汚染拡大防止にもなる)



汚染防止策

- 専用実験着・手袋（袖も覆い隠すように）・保護メガネを装着する。
- RIの特性に応じてマスク・腕カバーなどを装着。
- 特に汚染の可能性が高い作業は二重手袋で行う。
- 線源をバットの上に置き、転倒しやすいものには転倒防止対策を講じる。
- 作業中は隨時汚染検査を行い、早期発見に努める。
- 手袋をしたまま触れる時は、ペーパータオル等を介在させる。
- 作業終了後も作業場所とその周辺、身体の汚染検査を行う。



実験着の袖をしっかり伸ばして、袖部に
ついている紐を親指にかける。
手袋の裾はなるべく伸ばし、実験着の袖
の部分をなるべく覆い隠すようにする。

日本放射線安全管理学会



6) 汚染防止策

「汚染は起こるもの」との意識を持つ

- 作業室入口などエリア毎に専用スリッパに履替えることで、汚染拡大を防止できる。
- 取扱場所（フードやバットなど）、ドラフト前面等にポリエチレンろ紙などを敷く。
- 特に汚染が予想される場所は二重に敷き、実験の都度表層側を交換する。
- マイクロビペットなどの実験器具は核種ごとに専用にする。



日本放射線安全管理学会



7) α 核種の取扱い

α 線の人体に与える影響を考慮して注意しながら使用する。特に内部被ばくの防止に十分留意。

- ・ 使用量ができる限り少なくなるよう特に工夫する。
- ・ 使用場所を限定し、使用しない人に配慮する。
- ・ 実験専用着に加え、活性炭入りマスク、腕カバー、二重手袋の着用を推奨。また、特性に応じてヘアキャップなども活用する。
- ・ フード内で取扱い、フード外に持出す場合は飛散防止対策を行う。
(チャック付きの袋に入れる、など)
- ・ 他の核種に混入しないよう注意を払う。(廃棄物は回収しないため)
- ・ 線量に応じて適切な遮へいを用いる。

日本放射線安全管理学会



8) α 核種の汚染検査

- ・ α サーベイメータを用いて頻繁に汚染検査を行う。
- ・ 特に指の汚染が起こりやすいので、注意。
- ・ 器具等の汚染検査にはスミヤ法も活用する。
- ・ α サーベイメータの取扱いに注意。



薄い箔になっているので、破らないように注意。
サーベイメータ自身の汚染に注意すること
検出面をビニール袋等で覆わないうこと。

使用終了後は、検出面保護のために、カバー等をつけておくことが望ましい。

日本放射線安全管理学会



10) ^{211}At 使用上の注意

- ・ ^{211}At は、溶液の種類やpHによって揮発性が変わるために、フード内等の汚染に注意しながら作業する。
- ・ 水溶液で開放系で置いておくと飛散の可能性がある。
→容器は必ず細口のキャップ付きのものを使用する。
- ・ 酸性の溶液中でテフロンに吸着しやすい。
→ディスポザル容器、ガラス容器等を使用すること。
水溶液で取り扱う場合は、アスコルビン酸が飛散防止剤になるので、必要に応じて使用を検討すること

器具の洗浄

吸着がみられた場合は、無理に取り除くことはせず、減衰を待つ。
器具の洗浄は最低2回は洗浄し、全てRI廃液とすること。
洗浄液は流しに流さない。

日本放射線安全管理学会



^{225}Ac 使用上の注意

- ・ ^{225}Ac およびその子孫核種には、飛散性も核種はほぼない。従って、通常の非密封RIの使用と同じような点を気をつけて実験を行えばよい。

器具の洗浄

器具の洗浄は最低2回は洗浄し、全てRI廃液とすること。
洗浄液は流しに流さない。
吸着がみられた場合は、無理に取り除くことはせず、減衰を待つことも検討すること。

日本放射線安全管理学会



α 核種の取扱い



活性炭入りマスク
内部被ばくの防護



腕カバー、二重手袋
手、袖口、肘周辺の汚染対策



実験中は常にサーベイメータをそばに置き、手や実験スペースの汚染を確認



9) α 核種の作業環境

- ・ 非密封RIを取扱う作業環境に加え、チャコールフィルター付簡易フードやグローブボックスの中で取扱うとよい。
- ・ 必要に応じて移動型 α 線ダストモニタなども活用する。



チャコールフィルター付簡易フード



グローブボックス



^{223}Ra 使用上の注意

- ・ ^{223}Ra に揮発性は無いか、娘核種に揮発性の ^{219}Rn がある。
溶液中では、空気中への飛散の割合は大きくなはないが、フード内等の汚染が起こらない様に対応が必要。
(汚染の場合は ^{219}Rn が壊変した ^{211}Pb ($T_{1/2} = 36.1\text{ min}$)、 ^{211}Bi ($T_{1/2} = 2.14\text{ min}$)を検出)
- 容器は必ずキャップ付きのものを使用すること。
容器とキャップの間にパラフィルムやテフロンシールを巻いたほうが良い。

器具の洗浄

器具の洗浄は最低2回は洗浄し、全てRI廃液とすること。
洗浄液は流しに流さない。
吸着がみられた場合は、無理に取り除くことはせず、減衰を待つことも検討すること。

日本放射線安全管理学会



11) ヒヤリハット事例 ①

- ✓ ^{211}At の取扱い後、肘のあたりまで汚染していた。
- ✓ ^{211}At 溶液をエッペンチューブで保管した際、液体部分に触れていない。蓋に触れただけで手袋が汚染した。
- ^{211}At が飛散したためと考えられた。
(At は塩基性でも化学形によっては飛散が起こる。)
- ・ キャップ付のチューブを使用する。ただしチューブ開封時の汚染にも十分注意する。
- ・ 思わぬ飛散に備え、必要に応じて肘まで覆う長手袋、ヘヤキャップなどを使用する。

日本放射線安全管理学会



ヒヤリハット事例 ②

- ✓ プレートリーダーを用いて測定を行ったところ、試料台付近で汚染が発見された。
 - ・プレートリーダー自体をグローブバッグに入れて使用する。

- ✓ ^{211}At を吸着させた樹脂を遠心分離させたところ、遠心分離機の排気口付近のカウントが高くなかった。
 - ・大量に取扱う場合、遠心分離機をフード内に設置する。



日本放射線安全管理学会



ヒヤリハット事例 ③

- ✓ ^{211}At を取扱い後、手袋が破損していた。
- ✓ 大量の ^{211}At をグローブボックス内で取扱い後、手袋が汚染していた。
 - 大量の ^{211}At を長時間使用するとゴム手袋を浸透する可能性がある。
 - ・常に汚染の可能性を考え手袋は二重で使用し、適宜汚染検査を実施する。

- ✓ ^{223}Ra を使用中、サーベイメータを汚染させてしまった。
 - 挥発性の ^{219}Rn (希ガス)が飛散した結果汚染したと考えられた。
 - ・壊変系列中に希ガスが生じる核種では飛散に注意する。

日本放射線安全管理学会

目次

- 1) 動物へのRI投与
- 2) RI動物の飼育
- 3) 動物実験の諸注意
- 4) RI動物の解剖
- 5) RI動物の臓器の測定・保管
- 6) 動物実験のヒヤリハット

6. 取り扱いに関する項目 (動物)



1) 動物へのRI投与

✓針の種類



針とシリンジが着脱式のもの

針とシリンジが一体式のもの

✓投与経路

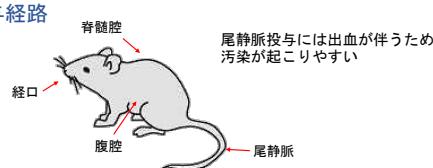



イラスト : <http://www.kenq.net/index.html>

日本放射線安全管理学会



動物へのRI投与

✓針刺し事故の防止

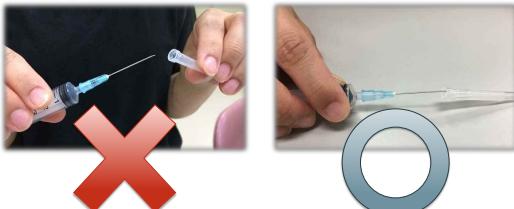

針とキャップを手で持つ

台に置いたキャップを針で引っかける



2) RI動物の飼育

✓被ばくの低減

- ・シールドを利用する
- ・換気を行い、放射性物質の滞留を防ぐ
- ・使用数量を厳守する



✓床敷き・餌・水の交換

- ・すべて放射性として扱うこと！



✓糞尿などの回収

- ・施設の指示に従う

※ 放射性物質の飛散率に関係する

例) 飼育ケージを鉛製の扉で囲う



3) 動物実験の諸注意

✓動物実験には「慣れ」が必要

→ Cold Runを行って作業の所要時間や流れを把握する。

✓比較的時間がかかる作業 = 被ばくする作業

- ・解剖
- ・薬剤の分注～放射能測定
- ・薬剤の投与
- ・イメージング装置上でのセッティング
これらを短時間で行うには熟練を要する。

✓実験開始前に必要な物が揃っているか確認する

- 特に動物ケージは1つ多めに。
すぐに使用できる場所に置き、緊急時に備える。
- 手に届く範囲に脱脂綿を。
急な出血や失禁の際にすぐ対応する。

日本放射線安全管理学会

日本放射線安全管理学会



動物実験の諸注意

✓ RI飛散への対処

- 動物実験中は、**失禁・排泄・出血によるRI飛散**が特に多い。
- ・これらは必ず生じるため、素早く適切な処置をすることが重要。
- ・失禁に対しては、あらかじめ尿道口に脱脂綿を置くことで、RIの飛散を防止できる。
- ・出血は注射時に頻発するが、手技の習熟によって低減できる。

✓ 脱走の防止

- 動物は**常に逃げようとする**。
- 動物を正しく持つ、固定する、麻酔深度を確認する。
- ・動物を持ったまま他の作業をしない。
- 一面倒でも逐一ケージに戻す。
- ・動物から目を離さない。


日本放射線安全管理学会



5) RI動物の臓器の測定・保管

✓ 臓器の測定

- ・測定器に合致した容器に臓器を封入する。
- ・容器の外側を汚染させない。
- 容器の汚染は測定機器の汚染につながる！

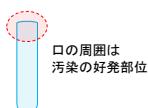

✓ 臓器の保管

- ・内容物に含まれる核種および保管開始年月日を明記する。
- ・廃棄の際は通常の動物と同様に処理する。
- ・容器にはフタをし、内容物の漏出を防ぐ。
- ・保管場所、保管期間などは施設の方針に従う。

日本放射線安全管理学会



4) RI動物の解剖

✓ 作業場所の準備

- ・作業台にボリロ紙を貼る。（既に貼ってある場合が多い）
- ・さらに使用する作業スペースにボリロ紙を敷き、2重にする。
- 汚染時のろ紙交換を簡便にするため。
- ・器具洗浄用にビーカー等の容器に水を入れておく。

✓ 作業中の注意

- ・作業はボリロ紙を敷いたバット内で行うのが望ましい。
- ・血液や尿、洗浄用生食が跳ねることがあるので防護メガネを着用する。
- ・RIの揮発が予想される場合は、活性炭マスク、場合によってはヘアーキャップの着用を推奨する。
- ・退出基準が厳しい核種の取扱いでは、より厳重な身体汚染防止処置が望ましい。（エプロン、腕カバーの着用や手袋を二重にするなど）
- ・解剖器具を手放す時はビーカー等の器具洗浄用容器に入れる。
- バット内や作業台上に直に置かない。

日本放射線安全管理学会



6) 動物実験のヒヤリハット

- ✓ RIを投与したマウスに触れた際、体表面に付着していたRIに気付かず手袋が汚染した。
- マウスの体表面は糞尿等で汚染されやすいため、投与した動物に触れた際には必ず手をサーサイズする。

- ✓ RIを投与したマウスを撮像装置まで移動する際、マウスが失禁し汚染が発生した。
- 投与後の生体の取り扱いには十分に注意を払う。

- ✓ RI投与中マウスが暴れで注射針が尻尾から抜けた結果、注射液が飛び散って汚染した。
- 投与中は動物が暴れることが多いのでしっかりと固定する。

- ✓ RI投与後にマウスを保定する際にマウスに噛まれた。
- 動物を正しく持つ。対象がラットの場合には噛み付き防止の手袋を使用も検討する。

- ✓ イメージング中に麻酔チューブが外れ、マウスが機械内に脱走した。
- 麻酔深度は常に確認する。
- 吸入器の固定、麻酔チューブの捻れなどはイメージング開始前に必ず確認する。

日本放射線安全管理学会



目次

1) 放射線の測定

- ・実験中の放射線モニタリングに用いられる検出器
- ・ハンドフットクロスモニタ
- ・測定器使用時の諸注意

2) α線核種の測定

- ・α線測定の注意点
- ・α線測定可能な検出器
- ・γ線等を利用したα線核種の測定
- ・その他のα線測定器

3) 短寿命核種測定の注意点

日本放射線安全管理学会



実験中の放射線モニタリングに用いられる検出器



- ・GMサーベイメータ…β線、γ線測定
バックグラウンド計数率：50–100 cpm



- ・NaIシンチレーションサーベイメータ…γ線測定
バックグラウンド線量率：0.1 μSv/h程度



- ・ZnS(Ag)シンチレーションサーベイメータ…α線測定
バックグラウンド計数率：ほぼゼロ
(空気中のラドンに時折反応)

- ・被ばく低減のための実験環境中の放射線量のチェック
- ・作業中の放射能汚染のチェック

有意な計数があればすぐに除染



7. 放射線の測定



1) 放射線の測定

放射線は人間の五官では検知できない。



物質との相互作用を利用して測定する。

- ◆電離効果 … GM計数管、半導体検出器等
- ◆発光現象 … シンチレーションカウンタ等
- ◆照射効果 … 飛跡検出器、化学線量計等

測定したい放射線、測定したい物理量、測定の目的等に合わせて検出器を選択。

日本放射線安全管理学会



ハンドフットクロスモニタ

管理区域からの退出時に

- Hand
- Foot
- Cloth

の汚染がないことをチェックする。
(使用時にスリッパを着用するか
どうかは施設で確認すること)

**汚染が発覚した場合は、施設
の管理者の指示に従い、除染
など適切な対応をとること。**



日本放射線安全管理学会



測定器使用時の諸注意

・ 使用する測定器のバックグラウンド計数値の把握

- ➡ 線源のない状態での計数値はどれくらいか
- ・測定を妨害する天然由来の放射線はないか
- ・思ひぬところに線源が置かれていなかいか、等

・ 測定値のばらつきを考慮

- ➡ 放射壊変は確率現象
- ・安定した測定結果を得るために、適切な測定時間、必要なカウント数等を念頭に置く。

・ 検出器の汚染防止

- ➡ 例：GMサーベイメータの検出面をポリ袋やラップで保護
汚染してもラップ等の取り換えて済むように。

日本放射線安全管理学会



α線測定可能な検出器

ZnS(Ag)シンチレーション式サーベイメータ



- ・ α線測定専用のサーベイメータ
バックグラウンド計数はほぼゼロであり、
時折空気中のラドンに反応する程度。
(バックグラウンド計数率は把握しておくこと)
- ➡ 非常に高感度で極微量の汚染でも
検出可能。
- ・ 弱くとも継続的なカウントは汚染
を意味する。
- ・ 検出面は、硫化亜鉛の微粉末が透明な基板上
に塗布されて薄膜で遮光されている。

薄膜は非常に破れやすいため、
取り扱いに注意すること。

日本放射線安全管理学会



α線測定可能な検出器

αスペクトロメータ



- ・ Si検出器を用いて真空中で測定を行うこと
でα線のスペクトロメトリーを行う測定器
- ・ 高効率、高エネルギー分解能、低バックグ
ラウンドでのα線測定が可能。
- ・ 固体サンプルが測定に用いられ、蒸発乾固
試料や電着試料等が用いられる。
- ➡ α線は透過力が弱いため、サンプル
の自己吸収に気を付け、薄い線源を
作製する必要がある。

日本放射線安全管理学会



測定器使用時の諸注意

・ 使用する核種の放出放射線に対応した測定器を使用

- α線…ZnS(Ag)サーベイ、Si検出器等
- β線…GMサーベイ、液体シンチレーションカウンタ等
- γ線…GM、NaIサーベイ、Ge検出器等



・ 線源の強さに応じた適切な測定距離等を考慮


- ➡ 例：GMサーベイメータは線源が強すぎる場合、
窒息現象により計数値が急にゼロになる

日本放射線安全管理学会



2) α線核種の測定・α線測定の注意点

α線を止める β線を止める γ線・X線を弱める

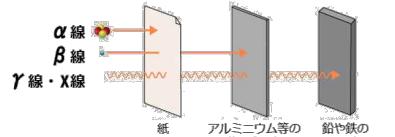

α線…非常に透過力が弱い

環境省「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成30年度版)」より

- ➡ 紙一枚で止まる
- ・ 空気中で数cm程度の飛程
- ➡ 検出器を線源に密着させる
- ・ 真空中での測定を行う
- ・ 自己吸収に注意する、等の工夫が必要

日本放射線安全管理学会

α線測定可能な検出器

液体シンチレーションカウンター



- ・ 測定試料を液体シンチレータに溶解して測定
- ・ 4π検出により非常に高効率
- ・ 試料による自己吸収がない
- ・ 共存物等によりクエンチングが起こり、検出効率が低下することがあることに注意。

日本放射線安全管理学会



α線測定可能な検出器

イメージングアナライザー




日本放射線安全管理学会

- ・ 輝尽蛍光体($BaF_2(X:Cl,Br,I):Eu^{2+}$)の粉
末を塗布したイメージングプレート(IP)
を利用。
- ・ IP上で放射線が照射された部分が(一次)
励起し、場所や放射線強度が記憶される。
- ・ 可視光により再度励起すると一次励起の
強さに応じた発光(蛍光)を生じること
から放射能分布等の画像を読み取ること
ができる。
- ・ α線、β線、γ線等、種々の放射線に感度
があり、α線核種を用いた画像の取得も
可能。

日本放射線安全管理学会



γ線等を利用してα線核種の測定

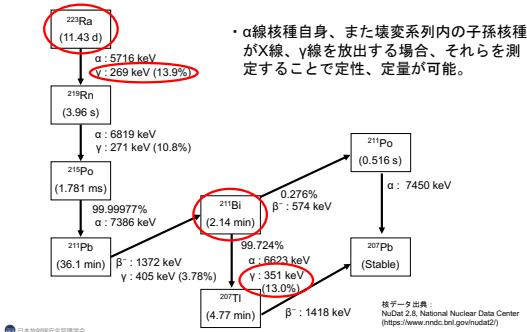

日本放射線安全管理学会



放射平衡

- 壊変系列を作る場合、系列のn番目の核種の原子数 N_n は以下の式で計算される。

$$N_n = C_1 e^{-\lambda_1 t} + C_2 e^{-\lambda_2 t} + \dots + C_n e^{-\lambda_n t}$$

$$C_1 = \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_{n-1}}{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_1) \dots (\lambda_n - \lambda_1)} N_{1,0}$$

$$C_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_{n-1}}{(\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_3 - \lambda_2) \dots (\lambda_n - \lambda_2)} N_{1,0}$$

$$C_n = \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \dots \lambda_{n-1}}{(\lambda_1 - \lambda_n)(\lambda_2 - \lambda_n) \dots (\lambda_{n-1} - \lambda_n)} N_{1,0}$$

t … 時間

λ_n … 系列n番目の核種の壊変定数

$N_{1,0}$ … 系列n番目の核種のt=0における原子数
但し $N_{2,0} = N_{3,0} = \dots = N_{n,0} = 0$ とする

日本放射線安全管理学会



放射平衡

- 親核種の半減期が子孫核種に比べて長い場合、一定時間経過後に親核種と子孫核種の放射能の比が一定になり、平衡状態となる。

$$N_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} N_1 \quad \text{または} \quad \lambda_2 N_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \lambda_1 N_1$$

上式が成立する状態を過渡平衡と呼ぶ。

永続平衡

- 親核種の半減期が子孫核種により非常に長い場合、

$$N_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} N_1 \quad \text{または} \quad \lambda_2 N_2 = \lambda_1 N_1$$

となり、子孫核種と親核種の放射能が等しくなる。

放射平衡が成立していれば、子孫核種の放射能測定により親核種の放射能を求めることが可能。


日本放射線安全管理学会



225Acの放射線測定

- 225Acからのγ線は分岐比が小さい


- 221Fr (218 keV)および213Bi (440 keV)からのγ線が比較的測定しやすい

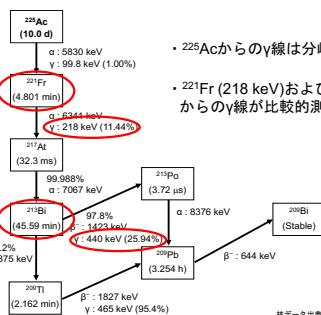

核データ出典：
NuDat 2.8, National Nuclear Data Center
(https://www.nndc.bnl.gov/nudat2/)



Ge検出器で測定した225Acのγ線スペクトル

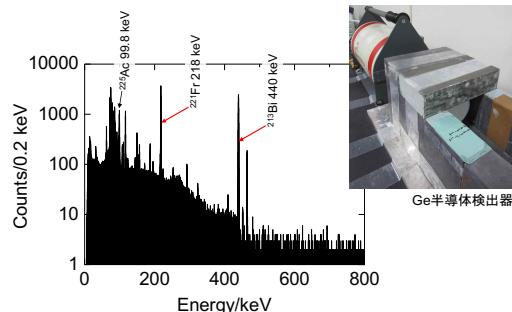


日本放射線安全管理学会



211Atの放射線測定


日本放射線安全管理学会

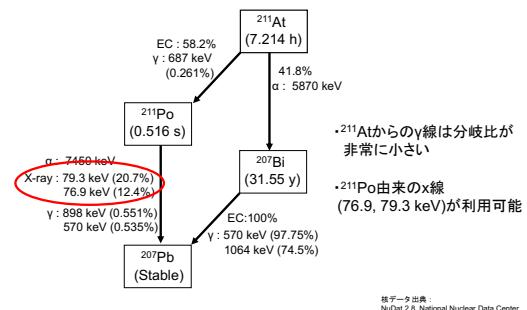

核データ出典：
NuDat 2.8, National Nuclear Data Center
(https://www.nndc.bnl.gov/nudat2/)



Ge検出器で測定した211Atのγ線スペクトル

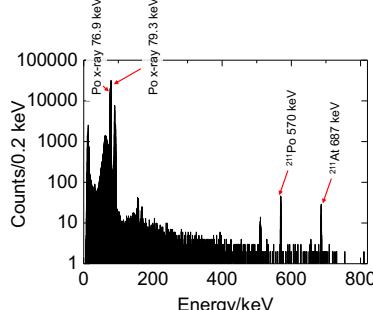

日本放射線安全管理学会