

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	SAE8-9 r. 3.0
提出年月日	令和4年11月30日

泊発電所 3号炉

重大事故等対策の有効性評価 比較表

付録1 事故シーケンスグループ及び
重要事故シーケンス等の選定について

令和4年11月
北海道電力株式会社

[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

比較結果等をとりまとめた資料

1. 先行審査実績を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)

1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- d. 当社が自主的に変更したもの：なし

1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：まとめ資料全般に対して、女川2号炉審査実績の反映を行った。
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- d. 当社が自主的に変更したもの：なし

2. まとめ資料との比較結果の概要

- ・女川2号炉及び大飯発電所3／4号炉との主要な相違点について、以下に取り纏めた。
- ・地震PRAおよび津波PRAは再評価を実施中のため、本比較表については、地震PRA及び津波PRAの評価結果に係る部分を除いた範囲を対象としている。

項目	詳細項目	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
はじめに <今回のPRAの対象 >の表	PRAの対象	作動信号発信失敗時の手動信号、自動作動失敗時の手動作動等、設計基準事故対処設備の機能を作動させるためのバックアップ操作のみ期待し、モデル化する	「設計基準事故対処設備の機能を作動させるためのバックアップ操作」、「常用系である給復水系（通常停止時）」、「外部電源復旧」等は期待する	作動信号発信失敗時の手動信号、自動作動失敗時の手動作動等、設計基準事故対処設備の機能を作動させるためのバックアップ操作のみ期待する	【女川】 ・炉型の相違により、PRAにおいて期待しているバックアップ操作が相違している（大飯と同様）
1.1 事故シーケンスグループの分析について	必ず想定する事故シーケンスグループ	(a) 必ず想定する事故シーケンスグループ ② PWR ・ 2次冷却系からの除熱機能喪失 ・ 全交流動力電源喪失 ・ 原子炉補機冷却機能喪失 ・ 原子炉格納容器の除熱機能喪失 ・ 原子炉停止機能喪失 ・ E C C S 注水機能喪失 ・ E C C S 再循環機能喪失 ・ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損）	(a) 必ず想定する事故シーケンスグループ ① BWR ・ 高圧・低圧注水機能喪失 ・ 高圧注水・減圧機能喪失 ・ 全交流動力電源喪失 ・ 崩廃熱除去機能喪失 ・ 原子炉停止機能喪失 ・ LOCA時注水機能喪失 ・ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）	(a) 必ず想定する事故シーケンスグループ ② PWR ・ 2次冷却系からの除熱機能喪失 ・ 全交流動力電源喪失 ・ 原子炉補機冷却機能喪失 ・ 原子炉格納容器の除熱機能喪失 ・ 原子炉停止機能喪失 ・ E C C S 注水機能喪失 ・ E C C S 再循環機能喪失 ・ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損）	【女川】 ・炉型の相違により、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（平成25年6月19日）で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループが相違している（大飯と同様） ・「1.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応」、「1.1.2.3 炉心損傷の格納容器の機能への期待可否に基づく整理」の項目においても、炉型の相違により、事故シーケンスグループ分類結果が相違している（大飯と同様）。同様の事故シーケンスグループがあるものの、炉型の相違により抽出される事故シーケンスが相違している（大飯と同様）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

項目	詳細項目	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
1.1.2 抽出した事故シーケンスの整理	事故シーケンス	(事故シーケンスの詳細は第1-5表参照)	(事故シーケンスの詳細は第1-5表参照)	(事故シーケンスの詳細は第1-5表参照)	【女川】 ・炉型の相違により抽出される事故シーケンスが相違している（大飯と同様）
1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて	国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンス	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ・1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失 ・大破断LOCA+低圧注入失敗 ・大破断LOCA+蓄圧注入失敗 ・中破断LOCA+蓄圧注入失敗 ・大破断LOCAを上回る規模のLOCA（Excess LOCA） 	①大破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗 ②全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）+HPCS失敗+原子炉停止失敗	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ・大破断LOCA+低圧注入失敗 ・大破断LOCA+蓄圧注入失敗 ・中破断LOCA+蓄圧注入失敗 	【女川】 ・炉型の相違により抽出される事故シーケンスが相違している（大飯と同様）
1.3.1 (1)d. 事故シーケンスグループ内で代表性の観点	重要事故シーケンス選定の考え方のうち着眼点dについて	(該当記載なし)	着眼点dについては、対応の厳しさ等の選定理由が同等とみなせる場合にのみ重要事故シーケンスの選定の基準として用いており、結果的に崩壊熱除去機能喪失及び原子炉停止機能喪失の事故シーケンスグループについて、重要事故シーケンスの選定の理由としている。	着眼点dについては、対応の厳しさ等の選定理由が同等とみなせる場合にのみ重要事故シーケンスの選定の基準として用いているが、結果的にいずれの事故シーケンスグループについても、重要な事故シーケンス選定の理由としていない。	【女川】 ・個別評価による相違であり、着眼点dについて泊は対応の厳しさ等の選定理由が同等とみなせる場合に該当する事故シーケンスがなく、着眼点b及びcによって重要事故シーケンスを選定している（大飯に記載はないが、泊と同様の結果となっている）
1.3.1 (2) 同一のシーケンスグループ内で対策が異なる場合の整理	同一の事故シーケンスグループ内で対策が異なる場合の整理	(該当記載なし)	具体的には、全交流動力電源喪失がこれに該当するが、同じ炉心損傷防止対策で対応可能な事故シーケンスを1つの事故シーケンスグループとし、細分化した各事故シーケンスグループからそれぞれ重要事故シーケンスを選定した。	(該当記載なし)	【女川】 ・個別評価による相違であり、泊は該当する事故シーケンスグループがないため記載していない（全交流動力電源喪失に該当する事故シーケンスを細分化していないこと等は大飯と同様。なお、女川と同様に各々の事故シーケンスグループに対して考慮した内容の詳細は1.3.2項に示している）
1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果	重要事故シーケンスの選定結果	(選定した重要事故シーケンスの詳細は本文参照)	(選定した重要事故シーケンスの詳細は本文参照)	(選定した重要事故シーケンスの詳細は本文参照)	【女川】 ・炉型の相違により考慮する事故シーケンスグループ及び抽出される事故シーケンスが相違している（大飯と同様）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>はじめに</p> <p>「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（平成25年6月19日）（以下「解釈」という。）に基づき、重大事故等対策の有効性評価に係る事故シーケンスグループ等の選定に際しては、個別プラントの確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）を活用している。</p> <p>当社は從来から定期安全レビュー（PSR）等の機会に内部事象を対象としたレベル1PRA（出力運転時、停止時）及びレベル1.5PRAの評価を実施してきており、これらのPRA手法を今回も適用した。また、現段階で適用可能な外部事象として、一般社団法人日本原子力学会において実施基準が標準化され、試評価等の実績を有する地震レベル1PRA及び津波レベル1PRAを適用対象とし、建屋・構築物・大型機器等の大規模な損傷から発生する事象についても事故シーケンスグループ等の選定に係る検討対象範囲とした。</p> <p>また、PRAが適用可能でないと判断した外部事象については、定性的な検討から分析を実施した。</p> <p>今回実施するPRAの目的が重大事故等対策の有効性評価を行う事故シーケンスグループ等の選定への活用にあることを考慮し、原則としてこれまで整備してきたアクシデントマネジメント策（以下「AM策」という。）や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策等を含めず、原子炉設置許可取得済の設備の機能にのみ期待する仮想的なプラント状態を評価対象としてPRAモデルを構築した（個別プラントのリスクを適切に把握する観点から、原子炉設置許可取得済の設備の耐震補強や建屋の止水処置等については可能な範囲でモデルへ反映）。なお、PRAについては大飯3号炉を代表として評価を実施しているが、内部事象PRAにおいては3号炉と4号炉で評価対象としている機器や系統構成に有意な差がなく、地震PRA及び津波PRAにおいては評価対象としているいくつかの機器の耐震評価結果、機器高さが異なるものの、PRAに対する影響は小さく今回の事故シーケンス評価に影響はない。</p>	<p>はじめに</p> <p>「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（平成25年6月19日）（以下「解釈」という。）に基づき、重大事故等対策の有効性評価に係る事故シーケンスグループ等の選定に際しては、個別プラントの確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）を活用している。</p> <p>当社は從来から定期安全レビュー等の機会に内部事象レベル1PRA（出力運転時、停止時）、レベル1.5PRA（出力運転時）を実施してきており、これらのPRA手法を今回も適用した。また、外部事象としては現段階でPRA手法を適用可能な事象として、日本原子力学会において実施基準が標準化され、試評価等の実績を有する地震レベル1PRA及び津波レベル1PRAを対象とし、これらの外部事象PRAから抽出される建屋・構築物等の大規模な損傷から発生する事象についても事故シーケンスグループ等の選定に係る検討対象範囲とした。</p> <p>また、PRAが適用可能でないと判断した外部事象については、事故シーケンスの定性的な分析を行い、事故シーケンスグループ等の選定に係る検討を実施した。</p> <p>今回実施するPRAの目的が重大事故等対策の有効性評価を行う事故シーケンスグループ等の選定への活用にあることを考慮し、これまで整備してきたアクシデントマネジメント策（以下「AM策」という。）や緊急安全対策等を考慮しない仮想的なプラント状態を評価対象としてPRAモデルを構築した。</p> <p>なお、今回のPRAの実施に際しては、原子力規制庁配布資料「PRAの説明における参考事項（平成25年9月）」を参照した。</p>	<p>はじめに</p> <p>「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（平成25年6月19日）（以下「解釈」という。）に基づき、重大事故等対策の有効性評価に係る事故シーケンスグループ等の選定に際しては、個別プラントの確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）を活用している。</p> <p>当社は從来から定期安全レビュー等の機会に内部事象レベル1PRA（出力運転時、停止時）、レベル1.5PRA（出力運転時）を実施してきており、これらのPRA手法を今回も適用した。また、外部事象としては現段階でPRA手法を適用可能な事象として、日本原子力学会において実施基準が標準化され、試評価等の実績を有する地震レベル1PRA及び津波レベル1PRAを対象とし、これらの外部事象PRAから抽出される建屋・構築物等の大規模な損傷から発生する事象についても事故シーケンスグループ等の選定に係る検討対象範囲とした。</p> <p>また、PRAが適用可能でないと判断した外部事象については、事故シーケンスの定性的な分析を行い、事故シーケンスグループ等の選定に係る検討を実施した。</p> <p>今回実施するPRAの目的が重大事故等対策の有効性評価を行う事故シーケンスグループ等の選定への活用にあることを考慮し、これまで整備してきたアクシデントマネジメント策（以下「AM策」という。）や緊急安全対策等を考慮しない仮想的なプラント状態を評価対象としてPRAモデルを構築した。</p> <p>なお、今回のPRAの実施に際しては、原子力規制庁配布資料「PRAの説明における参考事項（平成25年9月）」を参照した。</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は有効性評価の「6. 重大事故等への対応に係る措置の有効性評価の基本的考え方」での定義に従った表現として「重大事故等対策」と記載している（以下、相違理由説明を省略） <p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川に記載統一 <p>【大飯】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊3はツインプラントではないため、大飯の記載は反映不要（伊方3と同様） <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由
表 今回のPRA評価対象の整理			<今回のPRAの対象>			<今回のPRAの対象>			【女川】
対象	許認可対象	モデル化採否	対象	許認可対象	モデル化採否	対象	許認可対象	モデル化採否	■設計の相違
設計基準設備	対象	モデル化する	設計基準対象施設	対象	期待する ^{※1}	設計基準対象施設	対象	期待する ^{※1,2}	・泊（平成4年以降の設置プラント）は運転開始時点よりAM策を整備しているため、AM策の項目について平成4年計画以前か平成4年計画・整備かで項目を分けていない
AM策 (H4年計画以前)	一部を除き対象外	作動信号発信失敗時の手動信号、自動作動失敗時の手動作動等、設計基準対象設備の機能を作動させるためのバックアップ操作のみ期待し、モデル化する	AM策 (平成4年計画以前)	対象外	「設計基準事故対処設備の機能を作動させるためのバックアップ操作」、「常用系である給復水系（通常停止時）」 ^{※3} 、『外部電源復旧』 ^{※4} 等は期待する。	AM策 (平成4年計画・整備)	対象外	期待しない	・炉型の違いによりAM策が相違している
AM策(H4年計画・整備)	対象外	モデル化しない	緊急安全対策	対象外	期待しない	緊急安全対策	対象外	期待しない ^{※2}	・PRAにおいて期待しているバックアップ操作が相違しております。泊は設計基準事故対処設備の機能を作動させるためのバックアップ操作に期待している
緊急安全対策	対象外	モデル化しない	重大事故等対処施設	現在申請中	期待しない	重大事故等対処施設	現在申請中	期待しない ^{※2}	【大飯】
重大事故等対策	全回申請	モデル化しない	※1 地震及び津波のPRAについては、これまでに整備し今後整備していく設計基準対象施設を考慮する。 ※2 地震・津波PRAでは考慮しない。			※1 地震及び津波のPRAについては、これまでに整備し今後整備していく設計基準対象施設を考慮する。			■記載表現の相違
今回実施したPRAの詳細については「別添 大飯発電所3号炉及び4号炉確率論的リスク評価（PRA）について」に示す。			今回実施したPRAの詳細については「別添 泊発電所3号炉確率論的リスク評価（PRA）について」に示す。			今回実施したPRAの詳細については「別添 泊発電所3号炉確率論的リスク評価（PRA）について」に示す。			【女川】
									■記載充実（大飯参照）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
1 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンスの選定について 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定の全体プロセスは第1-1図に示すとおりであり、以下に各検討ステップにおける実施内容を整理した。 (概要) ① 内部事象PRA、外部事象PRA（適用可能なものとして地震、津波を選定）及びPRAを適用できない外部事象に係る定性的検討から事故シーケンスを抽出し、解釈の記載との比較検討及び分類を行った。 ② 抽出された事故シーケンスのうち外部事象特有の影響の特定が困難な事故シーケンスは、頻度及び影響を総合的に確認のうえ事故シーケンスグループとしての追加は不要と判断し、事故規模に応じて対応を行い、大規模な場合は大規模損壊対策にて対応することとした。 ③ 国内外の先進的な対策を講じても炉心損傷防止が困難な事故シーケンスは、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象として取扱うこととした。 ④ 他の炉心損傷防止対策の対象範囲となるすべての事故シーケンスはグループ化を行い、事故シーケンスグループごとに「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド（以下「審査ガイド」という。）」に記載の観点（共通要因故障・系統間依存性、余裕時間、設備容量、代表性）に基づき、有効性評価の対象となる重要事故シーケンスを選定した。	1 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について 炉心損傷防止対策の有効性評価において想定する事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定の全体プロセスを第1-1図に示す。本プロセスに従い、各検討ステップにおける実施内容を整理した。 【概要】 ① 内部事象PRA、外部事象PRA（適用可能なものとして地震、津波を選定）及びPRAを適用できない外部事象等についての定性的検討から事故シーケンスの抽出を実施した。 ② 抽出した事故シーケンスと必ず想定する事故シーケンスグループとの比較を行い、必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない外部事象特有の事故シーケンスについて、頻度、影響等を確認し、事故シーケンスグループとしての追加要否を検討した。 ③ 抽出した事故シーケンスグループ内の事故シーケンスについて、国内外の先進的な対策を講じても炉心損傷防止が困難なものは、格納容器破損防止対策の有効性評価にて取り扱うこととした。 ④ 炉心損傷防止対策の有効性評価において想定する事故シーケンスグループごとに、「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド（以下「審査ガイド」という。）」に記載の観点（共通要因故障又は系統間の機能の依存性、余裕時間、設備容量、代表性）に基づき、有効性評価の対象とする重要事故シーケンスを選定した。 1.1 事故シーケンスグループの分析について 解釈において、炉心損傷防止対策の有効性評価に係る事故シーケンスグループの個別プラント評価による抽出に関し、次のとおり記載されている。	1 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定について 炉心損傷防止対策の有効性評価において想定する事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス選定の全体プロセスを第1-1図に示す。本プロセスに従い、各検討ステップにおける実施内容を整理した。 【概要】 ① 内部事象PRA、外部事象PRA（適用可能なものとして地震、津波を選定）及びPRAを適用できない外部事象等についての定性的検討から事故シーケンスの抽出を実施した。 ② 抽出した事故シーケンスと必ず想定する事故シーケンスグループとの比較を行い、必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない外部事象特有の事故シーケンスについて、頻度、影響等を確認し、事故シーケンスグループとしての追加要否を検討した。 ③ 抽出した事故シーケンスグループ内の事故シーケンスについて、国内外の先進的な対策を講じても炉心損傷防止が困難なものは、格納容器破損防止対策の有効性評価にて取り扱うこととした。 ④ 炉心損傷防止対策の有効性評価において想定する事故シーケンスグループごとに、「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド（以下「審査ガイド」という。）」に記載の観点（共通要因故障又は系統間の機能の依存性、余裕時間、設備容量、代表性）に基づき、有効性評価の対象とする重要事故シーケンスを選定した。 1.1 事故シーケンスグループの分析について 解釈には、炉心損傷防止対策の有効性評価に係る事故シーケンスグループの、個別プラント評価による抽出に関して以下のとおりに示されている。	【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一
1.1 事故シーケンスグループの分析について 解釈において、炉心損傷防止対策の有効性評価に係る事故シーケンスグループの個別プラント評価による抽出に関し、次のとおり記載されている。	1.1 事故シーケンスグループの分析について 解釈には、炉心損傷防止対策の有効性評価に係る事故シーケンスグループの、個別プラント評価による抽出に関して以下のとおりに示されている。	1.1 事故シーケンスグループの分析について 解釈には、炉心損傷防止対策の有効性評価に係る事故シーケンスグループの、個別プラント評価による抽出に関して以下のとおりに示されている。	【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1－1</p> <p>(a) 必ず想定する事故シーケンスグループ</p> <p>② PWR</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2次冷却系からの除熱機能喪失 ・ 全交流動力電源喪失 ・ 原子炉補機冷却機能喪失 ・ 原子炉格納容器の除熱機能喪失 ・ 原子炉停止機能喪失 ・ E C C S 注水機能喪失 ・ E C C S 再循環機能喪失 ・ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA A、蒸気発生器伝熱管破損） <p>(b) 個別プラント評価により抽出した事故シーケンスグループ</p> <p>① 個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価(PRA) 及び外部事象に関するPRA(適用可能なもの)又はそれに代わる方法で評価を実施すること。</p> <p>② その結果、上記1－1(a)の事故シーケンスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループが抽出された場合には、想定する事故シーケンスグループとして追加すること。なお、「有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループ」については、上記1－1(a)の事故シーケンスグループと炉心損傷頻度又は影響度の観点から同程度であるか等から総合的に判断するものとする。</p> <p>これを踏まえ、大飯3号炉及び4号炉を対象としたPRAの知見等を活用して、事故シーケンスグループの分析を実施している。</p> <p>内部事象レベル1 PRA（出力運転時）に加えて外部事象について現段階で適用可能なものとして、一般社団法人 日本原子力学会において実施基準が標準化され、試評価等の実績を有する地震レベル1 PRA及び津波レベル1 PRAを用いて事故シーケンスグループ等の評価を行うこととした。</p>	<p>1－1</p> <p>(a) 必ず想定する事故シーケンスグループ</p> <p>① BWR</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 高圧・低圧注水機能喪失 ・ 高圧注水・減圧機能喪失 ・ 全交流動力電源喪失 ・ 崩壊熱除去機能喪失 ・ 原子炉停止機能喪失 ・ LOCA時注水機能喪失 ・ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） <p>(b) 個別プラント評価により抽出した事故シーケンスグループ</p> <p>① 個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価(PRA) 及び外部事象に関するPRA(適用可能なもの)又はそれに代わる方法で評価を実施すること。</p> <p>② その結果、上記1－1(a)の事故シーケンスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループが抽出された場合には、想定する事故シーケンスグループとして追加すること。なお、「有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループ」については、上記1－1(a)の事故シーケンスグループと炉心損傷頻度又は影響度の観点から同程度であるか等から総合的に判断するものとする。</p> <p>上記1－1(b)①に関して、PRAの適用可能な外部事象については日本原子力学会におけるPRA実施基準の標準化の状況、試評価実績の有無等を考慮し、地震及び津波とした。したがって、内部事象レベル1 PRA、地震レベル1 PRA及び津波レベル1 PRAを実施し、事故シーケンスグループを評価した。</p>	<p>1－1</p> <p>(a) 必ず想定する事故シーケンスグループ</p> <p>② PWR</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2次冷却系からの除熱機能喪失 ・ 全交流動力電源喪失 ・ 原子炉補機冷却機能喪失 ・ 原子炉格納容器の除熱機能喪失 ・ 原子炉停止機能喪失 ・ E C C S 注水機能喪失 ・ E C C S 再循環機能喪失 ・ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA A、蒸気発生器伝熱管破損） <p>(b) 個別プラント評価により抽出した事故シーケンスグループ</p> <p>① 個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価(PRA) 及び外部事象に関するPRA(適用可能なもの)又はそれに代わる方法で評価を実施すること。</p> <p>② その結果、上記1－1(a)の事故シーケンスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループが抽出された場合には、想定する事故シーケンスグループとして追加すること。なお、「有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループ」については、上記1－1(a)の事故シーケンスグループと炉心損傷頻度又は影響度の観点から同程度であるか等から総合的に判断するものとする。</p> <p>これを踏まえ、泊3号炉を対象としたPRAの知見等を活用して、事故シーケンスグループの分析を実施している。</p> <p>上記1－1(b)①に関して、PRAの適用可能な外部事象については日本原子力学会におけるPRA実施基準の標準化の状況、試評価実績の有無等を考慮し、地震及び津波とした。したがって、内部事象レベル1 PRA、地震レベル1 PRA及び津波レベル1 PRAを実施し、事故シーケンスグループを評価した。</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ PWRとBWRでは解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループが相違している <p>【女川】</p> <p>■記載充実（大飯参照）</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 女川に記載統一

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>また、PRAが適用可能でないと判断した外部事象について は、定性的な検討から発生する事故シーケンスの分析を実施して いる。</p> <p>なお、当社では、福島第一原子力発電所事故発生以降、緊急安 全対策を含めた様々な安全性向上策を整備してきているが、炉心 損傷防止対策の有効性評価を行う事故シーケンスグループの選 定という今回の原子炉設置変更許可申請での位置づけを考慮し、 原則としてAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した 各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を 含めない、原子炉設置許可取得済の設備にのみ期待できる条件で PRAモデルを構築し、内部事象に加えて適用可能な外部事象と して地震、津波それぞれのレベル1 PRAについて評価を実施し た。</p> <p>これらのPRAの知見等を活用した事故シーケンスグループ の分析結果について以下に示す。</p>	<p>また、PRAの適用が困難と判断した地震、津波以外の外部事 象については定性的な検討により発生する事故シーケンスの分 析を行った。</p> <p>実施した事故シーケンスグループに係る分析結果を1.1.1に示 す。</p>	<p>また、PRAの適用が困難と判断した地震、津波以外の外部事 象については、定性的な検討により発生する事故シーケンスの分 析を行った。</p> <p>なお、当社では、福島第一原子力発電所事故発生以降、緊急安 全対策を含めた様々な安全性向上策を整備してきているが、炉心 損傷防災対策の有効性評価を行う事故シーケンスグループの選 定という今回の原子炉設置変更許可申請での位置づけを考慮し、 原則としてAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した 各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を 含めない、原子炉設置許可取得済の設備にのみ期待できる条件で PRAモデルを構築し、内部事象に加えて適用可能な外部事象と して、地震、津波それぞれのレベル1 PRAについて評価を実施 した。</p> <p>実施した事故シーケンスグループに係る分析結果を1.1.1に示 す。</p>	<p>【女川】 ■記載充実（大飯参照）</p>
<p>1.1.1 炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出、整理 (1) PRAに基づく整理</p> <p>内部事象レベル1 PRAにおいては、各起因事象の発生から 炉心損傷に至ることを防止するための緩和手段等の組合せを第 1-2図に示すイベントツリーで分析し、炉心損傷に至る事故シ ーケンスを抽出している。地震PRAや津波PRAにおいては、建 屋及び構築物並びに大型機器等の大規模な損傷が発生し、直接 的に炉心損傷に至るシーケンスや地震や津波により複数の機器 等が同時に損傷し炉心損傷に至るシーケンスについても取り扱 っている。</p> <p>具体的には、地震PRA及び津波PRAでは内部事象PRA では想定していない複数機器及び複数機能の同時喪失を伴う事 象の発生を想定しており、発生する可能性のある起因事象をブ ラントへ与える影響度の高いものから起因事象階層イベントツ リーの形で整理することで、複合的な事象発生の組合せを含め た事故シーケンスの抽出を実施している。第1-3図に地震PRA の起因事象階層イベントツリー、第1-4図に津波PRAの起 因事象階層イベントツリーを示す。</p>	<p>1.1.1 炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出、整理 (1) PRAに基づく整理</p> <p>内部事象レベル1 PRAでは、各起因事象の発生後、炉心損傷 を防止するための緩和手段等の組合せを評価し、第1-2図のイ ベントツリーを用いて分析することで炉心損傷に至る事故シ ーケンスを抽出している。PRAの対象とした女川原子力発電所 2号炉の主な設備系統を第1-1表に示す。また、選定した起因事 象及びその発生頻度を第1-2表に示す。</p> <p>外部事象に関しては、PRAが適用可能な事象として地震レ ベル1 PRA及び津波レベル1 PRAを実施し、内部事象と同 様にイベントツリー分析を行い、炉心損傷に至る事故シーケン スを抽出した。第1-3図に地震PRAの階層イベントツリーを、 第1-4図に津波PRAのイベントツリーを、第1-5図に津波PRA のイベントツリーを示す。地震によって生じる起因事象及び その発生頻度を第1-3表に、津波高さと発生するシナリオの観 点から整理した津波高さ別の発生頻度を第1-4表に示す。</p>	<p>1.1.1 炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出、整理 (1) PRAに基づく整理</p> <p>内部事象レベル1 PRAでは、各起因事象の発生後、炉心損傷 を防止するための緩和手段等の組合せを評価し、第1-2図のイ ベントツリーを用いて分析することで炉心損傷に至る事故シ ーケンスを抽出している。PRAの対象とした泊3号炉の主な設 備系統を第1-1表に示す。また、選定した起因事象及びその発生 頻度を第1-2表に示す。</p> <p>外部事象に関しては、PRAが適用可能な事象として地震レ ベル1 PRA及び津波レベル1 PRAを実施し、内部事象と同 様にイベントツリー分析を行い、炉心損傷に至る事故シーケン スを抽出した。第1-3図に地震PRAの階層イベントツリーを、 第1-4図に津波PRAのイベントツリーを、第1-5図に津波PRA のイベントツリーを示す。地震によって生じる起因事象及び その発生頻度を第1-3表に、津波高さと発生するシナリオの観 点から整理した津波高さ別の発生頻度を第1-4表に示す。</p>	<p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 (女川実績の反映)</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 (女川実績の反映)</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 (女川実績の反映)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>地震PRAでは建屋損傷や原子炉容器等の大型静的機器の損傷、機器損傷の相関性考慮により生じる複数ループの同時破損（大破断LOCAを上回る規模のLOCA（Excess LOCA））、電気盤の損傷に伴う複数機能の同時喪失といった緩和系に期待できない事象（複数の信号系損傷）も抽出しており、直接炉心損傷に至る事象として取り扱っている。</p> <p>また、津波PRAでは機器の設置高さと開口部高さから津波襲来時の到達水位に応じて複数の機器が没水により同時に機能喪失することを想定しており、同一フロアに設置されている電気盤がすべての機能を喪失する事象は緩和系に期待できない直接炉心損傷に至る事象として取り扱っている。</p> <p>内部事象PRA、地震PRA、津波PRAの各イベントツリーにより抽出した事故シーケンスを第1・1表に、定量化結果を第1・2表、第1・5図及び第1・6図に示す。</p> <p>(2) PRAに代わる検討に基づく整理</p> <p>今回PRAを実施可能でないものと判断した地震及び津波以外の外部事象のうち、溢水、火災の発生の際には同一区画内に直接設置されている機器や制御回路が共通要因で機能喪失する可能性があり、小破断LOCA、主給水流量喪失等の事象が想定される。また、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災等については安全上重要度の高い建屋内部の設備に直接的な影響を及ぼす可能性は低く、建屋外部に設置された設備への影響として海水ポンプの機能喪失による原子炉補機冷却機能喪失、変圧器、送電線等の機能喪失による全交流動力電源喪失が想定されるが、いずれも今回内部事象レベル1PRAから得られた事故シーケンスに含まれると推定している（別紙1）。</p> <p>1.1.2 抽出した事故シーケンスの整理</p> <p>第1・1表に示す各事故シーケンスについて、解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループとの対応について検討を行った。</p>	<p>地震や津波の場合、各安全機能の喪失に至るプロセスは異なるものの、起因事象が内部事象と同じであれば、炉心損傷を防止するための緩和手段も同じであるため、事故シーケンスは内部事象と同様である。また、地震レベル1PRA及び津波レベル1PRAでは、内部事象レベル1PRAでは想定していない複数の安全機能や緩和機能を有する機器が同時に損傷する事象や、建屋・構築物等の大規模な損傷の発生により直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスも扱っている。</p> <p>各PRAにより抽出した事故シーケンスを第1・5表に、評価結果を第1・6図及び第1・7図に示す。</p> <p>(2) PRAに代わる検討に基づく整理</p> <p>PRAの適用が困難な地震、津波以外の外部事象（以下「その他の外部事象」という。）については、その他の外部事象により誘発される起因事象について検討した。内部溢水及び内部火災では、外部電源喪失や全給水喪失等の起因事象の発生が想定される。また、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災、人為事象等において想定される事象は、いずれも内部事象レベル1PRA、地震レベル1PRA又は津波レベル1PRAのいずれかで想定する起因事象に包絡されるため、その他の外部事象を考慮しても新たな事故シーケンスグループは抽出されないと推定した。（別紙1）</p> <p>1.1.2 抽出した事故シーケンスの整理</p> <p>今回実施したレベル1PRAにより抽出した各事故シーケンス（第1・5表参照）を、炉心損傷防止のための緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観点で分類した結果と、解釈1-1(a)に示されている必ず想定する事故シーケンスグループとの関係及び解釈1-2に示されている要件との関係等を第1・6表に整理した。また、整理の内容1.1.2.1～1.1.2.3に示す。</p>	<p>地震や津波の場合、各安全機能の喪失に至るプロセスは異なるものの、起因事象が内部事象と同じであれば、炉心損傷を防止するための緩和手段も同じであるため、事故シーケンスは内部事象と同様である。また、地震レベル1PRA及び津波レベル1PRAでは、内部事象レベル1PRAでは想定していない複数の安全機能や緩和機能を有する機器が同時に損傷する事象や、建屋・構築物等の大規模な損傷の発生により直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスも扱っている。</p> <p>各PRAにより抽出した事故シーケンスを第1・5表に、評価結果を第1・6図及び第1・7図に示す。</p> <p>(2) PRAに代わる検討に基づく整理</p> <p>PRAの適用が困難な地震、津波以外の外部事象（以下「その他の外部事象」という。）については、その他の外部事象により誘発される起因事象について検討した。内部溢水及び内部火災では、外部電源喪失や主給水流量喪失等の起因事象の発生が想定される。また、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災、人為事象等において想定される事象は、いずれも内部事象レベル1PRA、地震レベル1PRA又は津波レベル1PRAのいずれかで想定する起因事象に包絡されるため、その他の外部事象を考慮しても新たな事故シーケンスグループは抽出されないと推定した。（別紙1）</p> <p>1.1.2 抽出した事故シーケンスの整理</p> <p>今回実施したレベル1PRAにより抽出した各事故シーケンス（第1・5表参照）を、炉心損傷防止のための緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観点で分類した結果と、解釈1-1(a)に示されている必ず想定する事故シーケンスグループとの関係及び解釈1-2に示されている要件との関係等を第1・6表に整理した。また、整理の内容1.1.2.1～1.1.2.3に示す。</p>	<p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一（着色せず）</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・PWRとBWRにより想定する起因事象が異なる</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>泊と大飯の、事故シーケンスグループを解釈1-2及び1-4の要件に基づいて整理した結果の記載を比較するため、大飯の1.1.2.3（実線部分）に再掲している</p> <p>1-2 第1項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するため必要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件を満たすことである。</p> <p>(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、炉心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画されており、かつ、その対策が想定する範囲内で有効性があることを確認する。</p> <p>(b) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。</p> <p>1-4 上記1-2(a)の「十分な対策が計画されており」とは、国内外の先進的な対策と同等のものが講じられていることをいう。</p> <p>上記記載に基づき、事故シーケンスグループは以下のとおり分類することができる。</p> <p>1-2(a)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 2次冷却系からの除熱機能喪失 ・ 全交流動力電源喪失 ・ 原子炉補機冷却機能喪失 ・ 原子炉停止機能喪失 ・ E C C S注水機能喪失 ・ E C C S再循環機能喪失 <p>1-2(b)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 原子炉格納容器の除熱機能喪失 ・ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムL O C A、蒸気発生器伝熱管破損） 			<p>【大飯】</p> <p>■記載箇所の相違</p> <p>・女川実績の反映</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>解釈では、1-2(a)に分類される事故シーケンスグループは、炉心損傷後に原子炉格納容器の機能に期待できるものであり、炉心損傷を防止するための十分な対策（国内外の先進的な対策と同等のもの）が講じられており、その有効性を確認することとされている。一方、1-2(b)に分類される事故シーケンスグループは、炉心損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なものであり、炉心損傷を防止するための対策の有効性を確認することとされている。</p> <p>1.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループについて</p> <p>今回実施したレベル1 PRAにより抽出した第1-1表に示す各事故シーケンスについて分類した結果は第1-2表のとおりであり、喪失した緩和機能及び炉心損傷に至った主要因の観点から事故シーケンスを分類した。喪失した緩和機能が同一であれば対策は基本的に同じであるため、各事故シーケンスのグループ化を行い、解釈で想定する8つの事故シーケンスグループとの関係について以下のとおり整理した。</p> <p>(a) 2次冷却系からの除熱機能喪失</p> <p>過渡事象が発生し補助給水機能が喪失する事故シーケンスや、破断した主蒸気管の隔離に失敗する事故シーケンス等、PWRプラントの特徴である蒸気発生器を使用した除熱に失敗した場合、炉心損傷に至る。</p> <p>また、地震で炉内構造物が損傷した場合、炉心で冷却材の流れが阻害されることにより、原子炉トリップ後の蒸気発生器による除熱時の自然循環が阻害され、除熱に失敗するシナリオを想定しており、事象としては「過渡事象+補助給水失敗」と同じ分類が可能である。これらは「2次冷却系からの除熱機能喪失」の事故シーケンスグループに該当し、対策としてはフィードアンドブリードが考えられる。</p> <p>(a) 高圧・低圧注水機能喪失 (T Q U V)</p>	<p>1.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応</p> <p>今回実施したレベル1 PRAにより抽出した各事故シーケンス（第1-5表参照）について、炉心損傷防止のための緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観点で分類した。具体的には次の(a)～(g)及びこれ以外の事故シーケンスに分類した。緩和機能の喪失状況、プラントの状態の観点で、(a)～(g)は、解釈1-1(a)の必ず想定する事故シーケンスグループに対応するものとして整理した。</p>	<p>1.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応</p> <p>今回実施したレベル1 PRAにより抽出した各事故シーケンス（第1-5表参照）について、炉心損傷防止のための緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観点で分類した。具体的には次の(a)～(h)及びこれら以外の事故シーケンスに分類した。緩和機能の喪失状況、炉心損傷に至る主要因の観点で、(a)～(h)は、解釈1-1(a)の必ず想定する事故シーケンスグループに対応するものとして整理した。</p> <p>(a) 2次冷却系からの除熱機能喪失</p> <p>運転時の異常な過渡変化等の発生後、補助給水機能が喪失する事故シーケンスや、破断した主蒸気管の隔離に失敗する事故シーケンス等、PWRプラントの特徴である蒸気発生器を使用した除熱に失敗して、炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを、事故シーケンスグループ「2次冷却系からの除熱機能喪失」に分類する。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載箇所の相違 ・女川実績の反映 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 <p>【泊】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■分類結果の相違 ・事故シーケンスグループの相違 <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は第1-6表の整理結果と整合させた記載としている <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載内容の相違 ・PWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（大飯参照） <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・女川実績の反映 ・泊は(a)～(h)の記載について、事故シーケンスグループの分類に関する女川の記載表現を参照し、反映している（以下、同様の相違は「記載表現の相違」と表示） <p>【女川】</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>運転時の異常な過渡変化等の発生後、高圧注水機能を喪失し、原子炉の減圧には成功するが、低圧注水機能が喪失して、炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを、事故シーケンスグループ「高圧・低圧注水機能喪失」に分類する。</p> <p>(b) 高圧注水・減圧機能喪失 (T QUX)</p> <p>運転時の異常な過渡変化等の発生後、高圧注水機能及び原子炉減圧機能を喪失し、炉心の著しい損傷に至るシーケンスを、事故シーケンスグループ「高圧注水・減圧機能喪失」に分類する。</p> <p>(c) 全交流動力電源喪失 (長期TB, TBD, TBP, TBG)</p> <p>外部電源喪失の発生時に区分I及び区分IIの非常用交流電源の確保に失敗するとともに、区分IIIの高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による高圧炉心スプレイ系専用の交流電源の確保に失敗することにより全交流動力電源喪失が発生し、安全機能を有する系統及び機器が機能喪失することによって、炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に分類する。</p> <p>なお、PRAでは電源喪失の事故シーケンスを長期TB, TBD, TBP及びTBGに詳細化して抽出しているが、いずれも全交流動力電源喪失を伴う事故シーケンスであるため、解説1-1(a)に記載の事故シーケンスグループでは「全交流動力電源喪失」に該当するものとして整理した。</p> <p>また、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による交流電源確保失敗は高圧炉心スプレイ系のシステムモデルに含めてモデル化していることから、区分I及び区分IIの非常用交流電源の確保に失敗し、かつ、高圧炉心スプレイ系による炉心冷却に失敗する事故シーケンスを本事故シーケンスグループに分類することとする。</p> <p>(c) 原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>原子炉補機冷却機能が喪失する事故シーケンスは、起因事象の発生と同時にECCS等の緩和機能のサポート系も喪失し、従属的にRCPSシールLOCAや加圧器逃がし弁／安全弁LOCAが発生する。</p>		<p>■記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> BWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ 泊は事故シーケンスグループについて読み替えを実施していない (以下、相違理由説明を省略) <p>(b) 全交流動力電源喪失</p> <p>外部電源喪失の発生時に非常用所内交流電源の確保に失敗することにより全交流動力電源喪失が発生し、安全機能を有する系統及び機器が機能喪失することによって、炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に分類する。</p> <p>【女川】</p> <p>■付番の相違</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊は非常用所内電源設備は2系列(A系, B系)構成だが、女川は高圧炉心スプレイ系を有した3系列(区分I, 区分II, 区分III)構成 <p>■個別評価による相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊は全交流動力電源喪失に該当する事故シーケンスが1つであるため、事故シーケンスグループの詳細化は不要 <p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川実績の反映 <p>(c) 原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>原子炉補機冷却機能喪失時には、起因事象の発生と同時にECCS等の緩和機能のサポート系も喪失し、従属的にRCPSシールLOCAや加圧器逃がし弁／安全弁LOCAが発生する。</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川実績の反映

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>全弁 LOCAが発生することで炉心損傷に至る。事故シーケンスグループとしては「原子炉補機冷却機能喪失」に該当し、対策としては2次冷却系強制冷却+恒設代替低圧注水ポンプによる炉心注水等が考えられる。</p> <p>(d) 原子炉格納容器の除熱機能喪失 LOCA事象が発生し、格納容器スプレイ注入及び再循環に失敗する事故シーケンスは、格納容器内気相部からの除熱ができず、炉心より先に原子炉格納容器が破損する格納容器先行破損となり、引き続き炉心損傷に至る。事故シーケンスグループとしては「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に該当し、対策としては格納容器内自然対流冷却等が考えられる。</p> <p>(e) 原子炉停止機能喪失 原子炉トリップが必要な事象が発生した後、原子炉トリップに失敗する事故シーケンスは、原子炉出力が抑制できずに炉心損傷に至る。事故シーケンスグループとしては「原子炉停止機能喪失」に該当し、対策としてはATWS緩和設備により減速材温度上昇に伴う負の反応度帰還効果による出力抑制を図ること等が考えられる。</p>	<p>(d) 崩壊熱除去機能喪失 (TW) 運転時の異常な過渡変化等の発生後、原子炉圧力容器への注水等の炉心の冷却に成功するものの、格納容器からの崩壊熱除去機能が喪失し、炉心損傷前に格納容器が過圧により破損、その後、炉心の著しい損傷に至るおそれのあるシーケンスを、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」として分類する。</p> <p>(e) 原子炉停止機能喪失 (TC) 運転時の異常な過渡変化等の発生後、原子炉停止機能を喪失し、炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを、事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」として分類する。</p> <p>(f) LOCA時注水機能喪失 (AE, S1E, S2E) 大破断LOCAの発生後の高圧注水機能及び低圧注水機能の喪失又は中小破断LOCAの発生後の「高圧注水機能及び低圧注水機能」又は「高圧注水機能及び原子炉減圧機能」の喪失により、炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを、事故シーケンスグループ「LOCA時注水機能喪失」として分類する。 なお、PRAではLOCA時の注水機能喪失シーケンスを、破断口の大きさに応じてAE(大破断LOCAを起因と</p>	<p>生することによって、炉心の著しい損傷に至る。このような事故シーケンスを事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」に分類する。</p> <p>(d) 原子炉格納容器の除熱機能喪失 LOCA事象の発生後、原子炉容器への注水等の炉心の冷却に成功するものの、格納容器スプレイ注入及び再循環に失敗することにより原子炉格納容器からの除熱機能が喪失し、炉心損傷前に原子炉格納容器が過圧により破損、その後、炉心の著しい損傷に至るおそれのある事故シーケンスを、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に分類する。</p> <p>(e) 原子炉停止機能喪失 運転時の異常な過渡変化等の発生後、原子炉停止機能を喪失し、炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを、事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」として分類する。</p> <p>(f) 【女川】 ■記載内容の相違 ・BWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ</p> <p>【女川】 ■記載内容の相違 ・PWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（大飯参照） 【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川実績の反映</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川実績の反映</p> <p>【女川】 ■記載内容の相違 ・BWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ</p>	<p>【女川】 ■記載内容の相違 ・BWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ</p> <p>【女川】 ■記載内容の相違 ・PWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（大飯参照） 【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川実績の反映</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川実績の反映</p> <p>【女川】 ■記載内容の相違 ・BWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
(f) ECCS注水機能喪失 LOCA事象が発生し蓄圧注入、高圧注入又は低圧注入によるECCS注水に失敗する事故シーケンスは、短期の1次冷却系保有水の回復に失敗し炉心損傷に至る。 また、地震により大破断LOCAを上回る規模のLOCA（Excess LOCA）が発生した場合、ECCS注水系の成否にかかわらず1次冷却系保有水が喪失し炉心損傷に至る。これらは「ECCS注水機能喪失」の事故シーケンスグループに該当し、対策としては2次冷却系強制冷却+低圧注入等が考えられる。	する事故シーケンス、S1E(中破断LOCAを起因とする事故シーケンス)及びS2E(小破断LOCAを起因とする事故シーケンス)に詳細化して抽出しているが、いずれもLOCA時の注水機能喪失を伴う事故シーケンスグループであるため、解説1-1(a)に記載の事故シーケンスグループでは「LOCA時注水機能喪失」に該当するものとして整理した。	(f) ECCS注水機能喪失 LOCA事象が発生後、蓄圧注入、高圧注入又は低圧注入によるECCS注水に失敗することによって、短期の1次冷却系保有水の回復に失敗し、炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを、事故シーケンスグループ「ECCS注水機能喪失」に分類する。	【女川】 ■記載内容の相違 ・PWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（大飯参照） 【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川実績の反映
(g) ECCS再循環機能喪失 LOCA事象が発生した後、短期の1次冷却系保有水の回復に成功した後、低圧再循環又は高圧再循環によるECCS再循環に失敗する事故シーケンスは、炉心の長期冷却ができず炉心損傷に至る。事故シーケンスグループとしては「ECCS再循環機能喪失」に該当し、対策としては2次冷却系強制冷却+代替再循環等が考えられる。		(g) ECCS再循環機能喪失 LOCA事象が発生後、短期の1次冷却系保有水の回復に成功した後、低圧再循環又は高圧再循環によるECCS再循環に失敗することによって、炉心の長期冷却ができず炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを事故シーケンスグループ「ECCS再循環機能喪失」に分類する。	【女川】 ■記載内容の相違 ・PWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（大飯参照） 【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川実績の反映
(h) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損） インターフェイスシステムLOCAや蒸気発生器伝熱管破損後に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故シーケンスは、原子炉格納容器貫通配管からの漏えいが防止できず炉心損傷に至る。事故シーケンスグループとしては「格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損）」に該当し、対策としてはクールダウンアンドリサイクレーションが考えられる。	(g) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） インターフェイスシステムLOCAの発生後、破断箇所の隔離に失敗し、非常用炉心冷却系（以下「ECCS」という。）等による原子炉水位の確保に失敗することで炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを、事故シーケンスグループ「格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）」に分類する。	(h) 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損） インターフェイスシステムLOCAの発生や蒸気発生器伝熱管破損の発生後に破損側蒸気発生器の隔離に失敗することにより、原子炉格納容器貫通配管等からの原子炉格納容器外への漏えいが防止できず炉心の著しい損傷に至る事故シーケンスを、事故シーケンスグループ「格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損）」に分類する。	【女川】 ■付番の相違 ■記載内容の相違 ・PWRとBWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループが相違している（大飯参照） 【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川実績の反映

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.1.2.2 新たな事故シーケンスグループの追加について</p> <p>第1-1表に整理した各事故シーケンスのうち、外部事象である地震及び津波特有の事象で、解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループと直接的に対応しないものとして、以下に示す5つの事故シーケンスを抽出した（別紙2）。</p> <p>a. 蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）</p> <p>複数の蒸気発生器伝熱管が破損することにより、大規模なLOCAが発生し、ECCS注水も無効であり炉心損傷に至る事象であるとともに、格納容器バイパスが発生する事象として抽出した。</p> <p>b. 原子炉建屋損傷</p> <p>原子炉建屋が損傷することで、原子炉建屋内のすべての機器、配管が損傷して大規模なLOCAが発生する可能性があり、ECCS注水も無効であると想定されるため炉心損傷に至る事象として抽出した。</p> <p>c. 原子炉格納容器損傷</p> <p>原子炉格納容器が損傷することで、原子炉格納容器内のすべての機器、配管が損傷して大規模なLOCAが発生する可能性があり、ECCS注水も無効であると想定されるため炉心損傷に至る事象として抽出した。</p> <p>d. 制御建屋損傷</p> <p>制御建屋が損傷することで、制御建屋内の電気盤（メタルクラッド開閉装置、直流き電盤等）が損傷し、代替電源の接続及び供給ができない状況で「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」が発生するとともに、主盤（原子炉盤）等が損傷することにより、各種制御が不能となり監視系や補助給水系の機能喪失も想定されることから、炉心損傷に至る事象として抽出した。</p>	<p>1.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討</p> <p>今回実施したレベル1PRAにより抽出した各事故シーケンス（第1-5表参照）のうち、炉心損傷防止のための緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観点で解釈1-1(a)の必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない事故シーケンスとしては、地震・津波特有の事象として以下の事故シーケンスを抽出した。</p> <p>(1) ECCS容量を超える原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失(E-LOCA)</p> <p>大規模な地震では、格納容器内の原子炉冷却材圧力バウンダリにおいて、大破断LOCAを超える規模の損傷に伴う冷却材喪失(E-LOCA)が発生する可能性がある。具体的には、主蒸気逃がし安全弁(以下「SRV」という。)の開放失敗による原子炉圧力上昇又は地震による直接的な荷重により、格納容器内の原子炉冷却材圧力バウンダリ配管が損傷に至るシナリオを想定している。大規模な地震においてLOCAが発生した場合であっても、破断の規模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが、一方で、ECCSの注水機能の全喪失や、使用可能なECCSの注水能力を上回る量の原子炉冷却材の漏えいが発生することにより炉心損傷に至る可能性も考えられる。さらに、使用可能な緩和設備の状況によっては格納容器の除熱に失敗する等の原因により、格納容器の破損に至る可能性も考えられる。</p> <p>このように、大規模な地震発生後の原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷の規模や緩和機能の状態には不確さが大きく、原子炉冷却材圧力バウンダリの損傷の規模や緩和機能の状態に応じて個別に事象収束の評価を実施することは困難であるため、保守的にE-LOCA相当のLOCAが発生するものとし、炉心損傷に直結する事象として抽出した。</p> <p>なお、後述する事故シーケンス選定の結果、大破断LOCAについては国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスとして格納容器の機能に期待している。破断の規模や使用可能な緩</p>	<p>1.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討</p> <p>今回実施したレベル1PRAにより抽出した各事故シーケンス（第1-5表参照）のうち、炉心損傷防止のための緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び炉心損傷に至る主要因の観点で解釈1-1(a)の必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない事故シーケンスとしては、地震・津波特有の事象として以下の事故シーケンスを抽出した（別紙2）。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・泊は地震・津波に特有な事故シーケンスに関する個別の詳細な検討内容については別紙2に記載している（大飯参照）

【地震PRA、津波PRAにてご説明】

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>e. 複数の信号系損傷 主盤（原子炉盤）等が損傷することで、各種制御が不能となり補助給水流量調整失敗や主蒸気逃がし弁を含む工学的安全施設の動作不能を想定し、2次冷却系からの除熱機能喪失となり炉心損傷に至る事象として抽出した。</p> <p>ここで、「a. 蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）」及び「c. 原子炉格納容器損傷」については、炉心損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できない事象として炉心損傷防止対策の有効性を確認するとしている解釈の記載 1-2(b)に分類されるものの、有効な炉心損傷防止対策を確保できない事故シーケンスである。</p> <p>また、「b. 原子炉建屋損傷」、「d. 制御建屋損傷」及び「e. 複数の信号系損傷」についても、炉心損傷後の原子炉格納容器の機能には必ずしも期待できるとは言えない事故シーケンスとなる。</p> <p>これらの各事故シーケンスには炉心損傷に直結するような大規模な事象から炉心損傷防止対策等により炉心損傷を回避、原子炉格納容器の閉じ込め機能を維持できる可能性のある小規模な事象まで多様なケースが想定される。また、地震、津波が発生した場合の損傷状態及び機能喪失する機器やその割合を特定することは困難であることから、これらの様々な規模の事象を含む事故シーケンス全体を1つの外部事象特有の事故シーケンスグループと考え、解釈で必ず想定するとされている事故シーケンスグループと異なる新たな事故シーケンスグループとしての設定要否について検討を実施した。</p>	<p>和設備の状況によっては格納容器の機能に期待できる場合も考えられる。</p> <p>(2) 計測・制御系喪失 大規模な地震の発生により、計測・制御機能が喪失することで、プラントの監視及び制御が不能な状態に陥る可能性がある。計測・制御機能を喪失した場合であっても、喪失の規模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが、一方で、ECCSが起動不能になること等が原因で炉心損傷に至る可能性も考えられる。さらに、残留熱除去系が起動不能になること等の原因により、格納容器の破損に至る可能性も考えられる。</p> <p>このように、大規模な地震による計測・制御系の喪失の規模には不確かさが大きく、計測・制御機能が喪失した際のプラントへの影響を特定することは困難であることから、保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。</p> <p>(3) 格納容器バイパス（地震による配管の格納容器外での破損と隔離弁の閉失敗の重畠） 大規模な地震では、格納容器外で配管破断等が発生し、格納容器をバイパスした原子炉冷却材の流出が発生する可能性がある。格納容器バイパス事象はインターフェイスシステムLOC Aとバイパス破断に細分化され、バイパス破断は通常開等の隔離弁に接続している配管が格納容器外で破損すると同時に隔離弁が閉失敗することで原子炉冷却材が流出する事象である。原子炉冷却材の流出や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが、一方で、破断箇所の隔離に失敗したことで原子炉建屋内の機器に悪影響が及び炉心損傷に至る可能性も考えられる。</p> <p>このように、大規模な地震発生後の格納容器バイパス事象の影響には不確かさが大きく、配管破断の程度や破断箇所の特定、影響緩和措置の成立性等に応じた網羅的な事象進展の評価が困難なことから、保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。</p>	<p>【地震 PRA、津波 PRA にてご説明】</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(4) 圧力容器損傷</p> <p>大規模な地震では、原子炉圧力容器の損傷が発生する可能性がある。この場合、原子炉圧力容器の損傷により、原子炉停止や炉心冷却が困難となる可能性が考えられる。大規模な地震において原子炉圧力容器の損傷が発生した場合であっても、損傷の規模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが、一方で、原子炉圧力容器の損傷に伴いECCSの注水配管が破断し、炉心冷却が困難になる等の理由により、炉心損傷に至る可能性も考えられる。また、原子炉圧力容器の損傷後に使用可能な緩和設備の状況によっては格納容器の除熱に失敗する等の原因により、格納容器の破損に至る可能性も考えられる。</p> <p>このように、大規模な地震発生後の原子炉圧力容器の損傷の規模や緩和機能の状態には不確かさが大きく、損傷の規模や緩和設備の状態による事象収束可能性の評価が困難なことから、保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。</p> <p>(5) 格納容器損傷</p> <p>大規模な地震では、格納容器の損傷が発生する可能性がある。この場合、格納容器の損傷により、原子炉停止や炉心冷却が困難となる可能性が考えられる。大規模な地震において格納容器の損傷が発生した場合であっても、損傷の規模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが、一方で、格納容器の損傷に伴いECCSの注水配管が破断し、炉心冷却が困難になる等の理由により、炉心損傷に至る可能性も考えられる。</p> <p>このように、大規模な地震発生後の格納容器の損傷の規模や緩和機能の状態には不確かさが大きく、損傷の規模や緩和設備の状態による事象収束可能性の評価が困難なことから、保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。</p> <p>(6) 原子炉建屋損傷</p> <p>大規模な地震では、原子炉建屋が損傷することで、建屋内の格納容器、原子炉圧力容器等の機器及び構造物が大規模な損傷を受ける可能性がある。</p>		<p>【地震PRA、津波PRAにてご説明】</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>大規模な地震において原子炉建屋の損傷が発生した場合であっても、損傷の規模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが、一方で、原子炉停止や炉心冷却が困難となり、炉心損傷に至る可能性も考えられる。</p> <p>このように、大規模な地震発生後の原子炉建屋の損傷の規模や緩和機能の状態には不確かさが大きく、損傷の規模や緩和機能の状態による事象収束可能性の評価が困難なことから、保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。</p> <p>(7) 制御建屋損傷</p> <p>大規模な地震では、制御建屋の損傷により非常用母線、直流電源等の非常用電源の喪失もしくは、中央制御室損傷による中央制御盤等の損傷の可能性がある。大規模な地震において制御建屋の損傷が発生した場合であっても、損傷の規模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが、一方で、原子炉停止や炉心冷却が困難となり、炉心損傷に至る可能性も考えられる。</p> <p>このように、大規模な地震発生後の制御建屋の損傷の規模や緩和機能の状態には不確かさが大きく、損傷の規模や緩和機能の状態による事象収束可能性の評価が困難なことから、保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。</p> <p>(8) 複数の安全機能喪失</p> <p>大規模な津波では、敷地内及び建屋内へ津波が浸水し、外部電源、非常用電源、E C C S等、広範な緩和設備が喪失する可能性がある。大規模な津波により敷地内及び建屋内へ浸水し、複数の安全機能喪失が発生した場合であっても、喪失の規模や使用可能な緩和設備の状況によっては炉心損傷を防止できる可能性も考えられるが、一方で、原子炉停止や炉心冷却が困難となり、炉心損傷に至る可能性も考えられる。</p> <p>このように、大規模な津波発生後の緩和機能の状態には不確かさが大きく、損傷の規模や緩和機能の状態による事象収束可能性の評価が困難なことから、保守的に炉心損傷に直結する事象として抽出した。</p>	<p>【地震 PRA、津波 PRA にてご説明】</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(a) 頻度の観点</p> <p>これらの各事故シーケンスグループについて炉心損傷頻度の確認を行った結果、炉心損傷頻度が最も大きい事故シーケンスグループである蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）においても、炉心損傷頻度は 3.9×10^{-8}（／炉年）であった。これは全炉心損傷頻度 (6.7×10^{-5}（／炉年）) に対して 0.1%未満と極めて小さい寄与であり、炉心損傷に至らない小規模な事象も含まれた結果であることを考慮すると、解釈で必ず想定される事故シーケンスグループよりも小さい炉心損傷頻度と推定できる。</p>	<p>上記の事故シーケンスについて、解釈に従い、有効性評価における想定の要否を炉心損傷頻度又は影響度等の観点から分析した。</p> <p>① 炉心損傷頻度の観点</p> <p>(1)～(7)の各事故シーケンスの炉心損傷頻度には、必ずしも炉心損傷に直結するほどの損傷に至らない場合も含んでいる。別紙2のとおり、これらの事故シーケンスは評価方法にかなりの保守性を有している。また、地震動に応じた詳細な損傷の程度や影響を評価することは困難なことから、現状、対象とする建屋や機器等の損傷をもって炉心損傷直結事象として整理しているが、実際には地震の程度に応じ、機能を維持した設計基準事故対処設備等が残る場合も想定される。機能を維持した設計基準事故対処設備等がある場合、それを用いた対応に期待することにより、炉心損傷を防止できる可能性もあると考える。これらを整理すると以下のようになる。</p> <ul style="list-style-type: none"> a)炉心損傷直結と整理している事象が発生したが、損傷の程度が軽微であったり、機能喪失を免れた緩和機能によって炉心損傷を回避できる場合。 b)炉心損傷直結と整理している事象が発生したが、緩和機能による炉心損傷の防止が可能な程度の損傷であり、機能喪失を免れた緩和機能があったものの、それらのランダム故障によって炉心損傷に至る場合。 c)緩和機能の有無に関わらず炉心損傷を防止できない規模の炉心損傷直結事象が発生し、炉心損傷に至る場合。 <p>a)～c)の整理のとおり、a)の場合は炉心損傷を防止できると考えられるため、評価を詳細化することで(1)～(7)の各事故シーケンスの炉心損傷頻度は現在の値よりも更に小さい値になると推定される。また、機能を維持した設計基準事故対処設備等に期待した上で、そのランダム故障により炉心損傷に至る場合のシーケンスは、内部事象レベル1 PRAの結果から抽出された既存の事故シーケンスグループに包絡されるものと考える。これらの事故シーケンスに対して、炉心損傷頻度の観点では、地震PRAの精度を上げることが望ましいと考える。</p> <p>また、(8)の事故シーケンスについては、津波PRAから抽出される事故シーケンスであるが、炉心損傷頻度は 7.3×10^{-7}/</p>	<p>【地震PRA、津波PRAにてご説明】</p> <p>① 炉心損傷頻度の観点</p> <p>【地震PRA、津波PRAにてご説明】</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 影響の観点</p> <p>これらの各事故シーケンスグループが発生した際の影響としては、具体的には炉心損傷に至るまでの余裕時間、炉心損傷の発生規模、放射性物質の放出量等の着眼点が考えられるが、外部ハザードによる建屋や機器の損傷程度や組み合わせを特定することは困難であり、炉心損傷に至らない小規模な事象から、建屋全体が崩壊し内部の安全系機器及び配管のすべてが機能を喪失するような深刻な事故まで、事象発生時にプラントに及ぼす影響は大きな幅を有する。したがって、外部事象に特有の事故シーケンスグループは、炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループとして単独で定義するのではなく、発生する事象の程度や組合せに応じて対応していくべきものである。</p> <p>具体的には、炉心損傷に至らない小規模な事象の場合には、使用可能な炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとともに、建屋全体が崩壊し内部の安全系機器及び配管のすべてが機能を喪失するような深刻な事故の場合には、可搬型のポンプ、電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応していく。</p>	<p>炉年であり、全炉心損傷頻度に対して0.8%程度と小さい寄与となっているが、この炉心損傷頻度は防潮堤前面での津波高さがO.P.+33.9mを超える津波の発生頻度と同じとしており、O.P.+33.9mの津波により敷地内及び建屋内へ浸水することで複数の安全機能が喪失し、保守的に炉心損傷に直結する事象としているため、各建屋の止水対策の効果を取り込むこと等によりこの事故シーケンスの炉心損傷頻度は更に小さい値になると推定される。</p> <p>② 影響度(事象の厳しさ)の観点</p> <p>(1)～(7)の各事故シーケンスが発生した際の事象の厳しさについて、建屋や機器の損傷の程度や組合せによって事象の厳しさに幅が生じると考えられ、定量的に分析することは難しいと考えるもの、地震と同時に炉心が損傷する状況は考え難い。現状、対象とする建屋や機器等の損傷をもって炉心損傷直結事象として整理しているが、実際には機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。このように、事象の厳しさの観点では、高圧・低圧注水機能喪失や全交流動力電源喪失等と同等となる場合もあると考える。また、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、使用可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試みる。</p> <p>また、(8)の事故シーケンスが発生した際の事象の厳しさについて、敷地内及び建屋内への浸水の程度によって事象の厳しさには幅が生じると考えられ、定量的に分析することは難しいと考えるもの、実際には機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。このように、事象の厳しさの観点では、全交流動力電源喪失等と同等となる場合もあると考える。また、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、使用可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試みる。</p> <p>③ 炉心損傷防止対策の観点</p>	<p>【地震PRA、津波PRAにてご説明】</p> <p>② 影響度(事象の厳しさ)の観点</p> <p>【地震PRA、津波PRAにてご説明】</p> <p>③ 炉心損傷防止対策の観点</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>上記のとおり、頻度及び影響の観点から検討した結果、小規模な事象を含めても全炉心損傷頻度に対する寄与が極めて小さいこと及び大規模な事故に至る頻度はさらに小さく、仮に発生したとしても影響を緩和する対策を整備していることから、解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループと比較して、有意な頻度又は影響をもたらすものではなく、事故シーケンスグループとして新たに追加する必要はない総合的に判断した。</p> <p>これらを除くその他の事故シーケンスについては、第1・2表に示すとおりPRAで抽出された事故シーケンスが解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループのいずれかに整理できることを確認できており、PRAの知見等を踏まえ、解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループが新たに抽出されないと確認した。</p> <p>なお、FO-A～FO-B断層と熊川断層の運動等の考慮による地震ハザード及び津波ハザードの変更による影響については、損傷モードや損傷設備の追加がないことから、現状の地震及び津波PRAで評価していない事故シーケンスが追加になることはない。また、炉心損傷防止対策及び炉心損傷後の原</p>	<p>現状、対象とする建屋や機器等の損傷をもって炉心損傷直結として整理している(1)～(7)の各事故シーケンスについて、炉心損傷直結としていることの保守性を踏まえて定性的に考察すると、①及び②で述べたとおり、(1)～(7)の事象が発生するものの、機能を維持した設計基準事故対処設備等が残る場合も考えられる。この場合、炉心損傷に至るか否かは地震によって機能を喪失した設備及び機能を維持した設計基準事故対処設備等のランダム故障によるため、内部事象レベル1 PRAの結果から抽出された既存の事故シーケンスグループに包絡されると考えられる。</p> <p>また、炉心損傷を防止できる場合も考えられるため、炉心損傷頻度は現在の値よりも低下するものと考えられる。</p> <p>損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、臨機応変に対応することによって、炉心損傷や格納容器破損を防止することになる。</p> <p>上記のように、(1)～(7)の各事故シーケンスは、実際のところプラントへの影響に不確かさが大きく、具体的な事故シーケンスを特定することが困難である。このため、外部事象に特有の事故シーケンスグループについては、炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループとして事故シーケンスを特定して評価するのではなく、発生する事象の程度や組合せに応じて炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとともに、建屋全体が崩壊し内部の安全系機器・配管の全てが機能を喪失するような深刻な損傷の場合には可搬型のポンプ、電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応るべきものと考える。</p> <p>また、(8)の事故シーケンスについても、敷地内及び建屋内の浸水の程度によっては機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備による対応に期待できる場合も考えられ、損傷の程度が大きく設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、使用可能な設備によって臨機応変に影響緩和を試みる。</p> <p>以上の検討を踏まえ、(1)～(8)の各事故シーケンスは、一定の安全機能喪失時の対策の有効性を評価するシナリオとして</p>	<p>【地震PRA、津波PRAにてご説明】</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できない建屋損傷等の地震及び津波特有の事故シーケンスの寄与が著しく増大することはなく、新たな事故シーケンスグループの追加がないことを確認している。	<p>は適当でない事象であり、新たに追加するシーケンスとはしないことを確認した。また、(1)～(8)の各事故シーケンスを炉心損傷頻度及び影響度の観点から総合的に判断した結果、解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループと比較して有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループとして、新たに追加するシーケンスには該当しないと判断した。</p> <p>また、上記の検討及び別紙2のとおり、大規模な地震を受けた場合であっても、炉心損傷に直結するほどの損傷が生じることは考えにくく、大規模な地震を受けた場合の大部分は使用可能な緩和機能によって炉心損傷防止を試みることが可能であるものと考える。</p> <p>津波による敷地内及び建屋内への浸水についても、複数の安全機能が全て喪失するほどの損傷が生じることは考えにくく、使用可能な設備によって炉心損傷防止を試みることが可能であるものと考える。</p> <p>1.1.2.3 炉心損傷後の格納容器の機能への期待可否に基づく整理</p> <p>内的事象レベル1 PRA、PRAが適用可能な外部事象として地震及び津波レベル1 PRAを実施し、地震、津波以外の外部事象についてはPRAに代わる方法で概略評価を実施した結果、追加すべき新たな事故シーケンスグループはないことを確認した。</p> <p>したがって、女川原子力発電所2号炉の有効性評価で想定する事故シーケンスグループは、解釈1-1(a)の必ず想定する事故シーケンスグループのみとなる。これについて、以下に示す解釈1-2及び1-4の要件に基づいて整理し、各事故シーケンスグループの対策の有効性の確認における要件を整理した。</p>	<p>【地震PRA、津波PRAにてご説明】</p> <p>1.1.2.3 炉心損傷後の格納容器の機能への期待可否に基づく整理</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映</p> <p>【地震PRA、津波PRAにてご説明】</p> <p>したがって、泊3号炉の有効性評価で想定する事故シーケンスグループは、解釈1-1(a)の必ず想定する事故シーケンスグループのみとなる。これについて、以下に示す解釈1-2及び1-4の要件に基づいて整理し、各事故シーケンスグループの対策の有効性の確認における要件を整理した。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>泊と大飯の記載について、事故シーケンスグループを解釈1－2及び1－4の要件に基づいて整理した結果の記載を比較するため、大飯の1.1.2（点線部分）を再掲</p> <p>1－2 第1項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するため必要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件を満たすものであること。</p> <p>(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、炉心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画されており、かつ、その対策が想定する範囲内で有効性があることを確認する。</p> <p>(b) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。</p> <p>1－4 上記1-2(a)の「十分な対策が計画されており」とは、国内外の先進的な対策と同等のものが講じられていることをいう。</p> <p>上記記載に基づき、事故シーケンスグループは以下のとおり分類することができる。</p> <p>1－2 (a)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> 2次冷却系からの除熱機能喪失 全交流動力電源喪失 原子炉補機冷却機能喪失 原子炉停止機能喪失 ECCS注水機能喪失 ECCS再循環機能喪失 <p>1－2 (b)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納容器の除熱機能喪失 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損） 	<p>1－2 第1項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するため必要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件を満たすものであること。</p> <p>(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、炉心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画されており、かつ、その対策が想定する範囲内で有効性があることを確認する。</p> <p>(b) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。</p> <p>1－4 上記1－2(a)の「十分な対策が計画されており」とは、国内外の先進的な対策と同等のものが講じられていることをいう。</p> <p>整理の結果は以下のとおり。</p> <p>○解釈1－2(a)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> 高圧・低圧注水機能喪失 高圧注水・減圧機能喪失 全交流動力電源喪失 LOCA時注水機能喪失 <p>○解釈1－2(b)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> 崩壊熱除去機能喪失 原子炉停止機能喪失 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損） 	<p>1－2 第1項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するため必要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件を満たすものであること。</p> <p>(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあっては、炉心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画されており、かつ、その対策が想定する範囲内で有効性があることを確認する。</p> <p>(b) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。</p> <p>1－4 上記1－2(a)の「十分な対策が計画されており」とは、国内外の先進的な対策と同等のものが講じられていることをいう。</p> <p>整理の結果は以下のとおり。</p> <p>○解釈1－2(a)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> 2次冷却系からの除熱機能喪失 全交流動力電源喪失 原子炉補機冷却機能喪失 原子炉停止機能喪失 ECCS注水機能喪失 ECCS再循環機能喪失 <p>○解釈1－2(b)に分類される事故シーケンスグループ</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納容器の除熱機能喪失 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生器伝熱管破損） 	<p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川に記載統一 <p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> PWRとBWRでは解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループが相違している（大飯参照）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて 事故シーケンスグループ別に事故シーケンス、炉心損傷防止対策等について整理した結果を第1-8表に示す。</p> <p>解釈1-2(a)に分類される事故シーケンスに対しては、「国内外の先進的な対策と同等のものが講じられていること」とされているが、第1-3表に整理した事故シーケンスには、国内外の先進的な対策を考慮した場合であっても、炉心損傷防止対策を講ずることが困難なシーケンスも存在する。</p> <p>以下に示すシーケンスは国内外の先進的な対策を考慮しても、すべての条件に対応できるような炉心損傷防止対策を講ずることが困難なシーケンスに該当する。なお、国内外の先進的な対策と大飯3号炉及び4号炉の対策の比較を別紙3に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ・1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失 ・大破断LOCA+低圧注入失敗 ・大破断LOCA+蓄圧注入失敗 ・中破断LOCA+蓄圧注入失敗 ・大破断LOCAを上回る規模のLOCA(Excess LOCA) 	<p>1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて 事故シーケンスグループ別に事故シーケンス及び炉心損傷防止対策について整理した結果を第1-7表に示す。</p> <p>解釈1-2(a)の事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスに対しては、炉心の著しい損傷を防止するための対策として、国内外の先進的な対策と同等のものを講じることが要求されている。</p> <p>一方で、事故シーケンスの中には、国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスが存在する。具体的には以下の②つの事故シーケンスが該当する。</p> <p>なお、国内外の先進的な対策と女川原子力発電所2号炉の対策の比較を別紙3に示す。</p> <p style="color:red;">① 大破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗 ② 全交流動力電源喪失（外部電源喪失+DG失敗）+HPCS失敗+原子炉停止失敗</p> <p>①の事故シーケンスは、原子炉補機冷却機能喪失発生時に補助給水系による2次冷却系からの冷却ができなければ、炉心損傷を防止することができない。今回の調査では、2次冷却系からの除熱機能について、原子炉補機冷却機能喪失時に補助給水系に期待できない場合のバックアップとなる対策は確認できなかったことから、この事故シーケンスを国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスとして整理した。</p> <p>②～⑤の事故シーケンスは、原子炉容器から多量の冷却材が短時間で失われていく事象であり、大破断LOCA後は数分以内に多量の注水を開始しなければ炉心損傷を防止することができない。今回の調査では、事象発生から極めて短時間に多量の注水が可能な対策（インターロックの追設等）は確認できなかったことから、これ</p>	<p>1.2 有効性評価の対象となる事故シーケンスについて 事故シーケンスグループ別に事故シーケンス及び炉心損傷防止対策について整理した結果を第1-7表に示す。</p> <p>解釈1-2(a)の事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスに対しては、炉心の著しい損傷を防止するための対策として、国内外の先進的な対策と同等のものを講じることが要求されている。</p> <p>一方で、事故シーケンスの中には、国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスが存在する。具体的には以下の②つの事故シーケンスが該当する。</p> <p>なお、国内外の先進的な対策と泊3号炉の対策の比較を別紙3に示す。</p> <p style="color:red;">①原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ③大破断LOCA+低圧注入失敗 ④大破断LOCA+蓄圧注入失敗 ⑤中破断LOCA+蓄圧注入失敗</p> <p>【地震PRA、津波PRAにてご説明】</p> <p>①の事故シーケンスは、原子炉補機冷却機能喪失発生時に補助給水系による2次冷却系からの冷却ができなければ、炉心損傷を防止することができない。今回の調査では、2次冷却系からの除熱機能について、原子炉補機冷却機能喪失時に補助給水系に期待できない場合のバックアップとなる対策は確認できなかったことから、この事故シーケンスを国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスとして整理した。</p> <p>②～⑤の事故シーケンスは、原子炉容器から多量の冷却材が短時間で失われていく事象であり、LOCA後に十分な注水ができなければ炉心損傷を防止することができない。今回の調査では、事象発生から極めて短時間に多量の注水が可能な対策（インターロックの追設等）は確認できなかったことから、これ</p>	<p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p> <p>【女川】 ■設計の相違 ・炉心の著しい損傷に至る可能性がある事故シーケンスについては、設計の相違によりPWRとBWRで相違している</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・各事故シーケンスの説明について記載を充実化している</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違 ・泊の②～⑤の事故シーケンスには大破断LOCA、中破断LOCAを起因とした事故</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>泊と大飯の記載について比較するため、大飯の1.2（下記の点線部分）を再掲している</p> <p>これを踏まえ、これらの炉心損傷防止対策が有効に機能しない事故シーケンスについては、2.2.4項に示すとおり原子炉格納容器内へのスプレイ注水や格納容器内自然対流冷却等による格納容器破損防止対策の有効性を確認することとし、これらを除く事故シーケンスを対象に、炉心損傷防止対策の有効性評価の対象となる事故シーケンスの選定を実施することとした。</p> <p>なお、これらの事故シーケンスに対しても、フィードアンドブリードや原子炉への注水の継続による炉心損傷の拡大抑制等影響を緩和できる可能性があり、状況に応じて可能な対応を実施していく。</p>	<p>ったことから、この事故シーケンスを国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスとして整理した。</p> <p>以上より、①の事故シーケンスについては、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象とすることとし、炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とする事故シーケンスから除外した（重要事故シーケンス選定の対象とする事故シーケンスから除外する）。</p> <p>①の事故シーケンスについても、炉心損傷後の原子炉への注水や格納容器スプレー等の実施により、事象の緩和に期待できる。また、今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している（「2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格納容器破損防止対策の有効性」参照）。</p> <p>②の事故シーケンスは、原子炉スクラムの失敗と全交流動力電源の喪失が重畳する事故シーケンスである。制御棒による原子炉停止に期待できない場合の代替の原子炉停止手段としてはほう酸水注入系を設けているが、全交流動力電源の喪失によってほう酸水注入系が機能喪失に至ることから、炉心損傷を防止することができない。今回の調査では、原子炉停止機能について、ほう酸水注入系に期待できない場合のバックアップとなる対策は確認できなかったことから、この事故シーケンスを国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスとして整理した。</p> <p>②の事故シーケンスは地震レベル1 P R Aから抽出された事故シーケンスである。原子炉スクラムの失敗の支配的な理由として、カットセットの分析結果（別紙6）からは、地震による炉内構造物の損傷等が抽出されている。今回の地震レベル1 P R Aでは、事象発生と同時に最大の地震加速度を受けるものとして評価しているが、事象発生と同時にどの程度の地震加速度が加えられるかについて、実際には不確かさが大きい。炉内構造物の低い損傷確率（5%損傷確率）であることが高い信頼度（95%信頼度）で推定できる地震加速度（以下「H C L P F」）</p>	<p>らの事故シーケンスを国内外の先進的な対策を考慮しても、炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンスとして整理した。</p> <p>以上より、①～⑤の事故シーケンスについては、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象とすることとし、炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とする事故シーケンスから除外した（重要事故シーケンス選定の対象とする事故シーケンスから除外する）。</p> <p>①～⑤の事故シーケンスについても、フィードアンドブリードや原子炉への注水の継続等の実施により、事象の緩和に期待できる。また、今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している（「2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格納容器破損防止対策の有効性」参照）。</p>	<p>シーケンスが含まれている ■設備名称の相違</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 【女川】 ■個別評価による相違</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違</p>
		【地震 PRA、津波 PRA にてご説明】	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>PRAの定量化結果（第1-2表及び第1-3表）から、これら各事故シーケンスの全炉心損傷頻度への寄与割合は小さく、全炉心損傷頻度の約99.6%を占める事故シーケンスが炉心損傷防止対策の有効性評価の対象範囲に含まれていることを確認している。</p> <div style="border: 1px dashed green; padding: 5px;"> <p>泊と大飯の記載について比較するため、大飯の1.2（上記の実線部分）に再掲している</p> <p>これを踏まえ、これらの炉心損傷防止対策が有効に機能しない事故シーケンスについては、2.2.4項に示すとおり原子炉格納容器内へのスプレイ注水や格納容器内自然対流冷却等による格納容器破損防止対策の有効性を確認することとし、これらを除く事故シーケンスを対象に、炉心損傷防止対策の有効性評価の対象となる事故シーケンスの選定を実施することとした。</p> <p>なお、これらの事故シーケンスに対しても、フィードアンドブリードや原子炉への注水の継続による炉心損傷の拡大抑制等影響を緩和できる可能性があり、状況に応じて可能な対応を実施していく。</p> </div>	<p>という。）は「地震加速度大」のスクラム信号が発信される地震加速度よりも大幅に高い値であり、実際に大規模な地震が発生した場合には、地震による炉内構造物の損傷等が生じる前にスクラム信号が発信されると考えられる。また、地震レベル1 PRAでは機器の損傷を完全相関としていることから、例えば1本のみの制御棒挿入に失敗する場合であってもスクラム失敗により炉心損傷するものとして評価している。評価の詳細は別紙2に示す。</p> <p>以上のとおり、②の事故シーケンスの炉心損傷頻度は保守的な設定のもとに評価したものであるが、現実的に想定すると、本事故シーケンスによって炉心損傷に至る頻度は十分に小さいと判断したことから、本事故シーケンスは炉心の著しい損傷を防止する対策の有効性を確認する事故シーケンスに該当しないと判断した。</p> <p>なお、第1-7表に示すとおり、これらの事故シーケンスの全炉心損傷頻度への寄与割合は小さく、全炉心損傷頻度の約95.5%以上の事故シーケンスが炉心損傷防止対策の有効性評価の対象範囲に含まれていることを確認している。</p>	<p>なお、第1-7表に示すとおり、これらの事故シーケンスの全炉心損傷頻度への寄与割合は[]全炉心損傷頻度の約[]%以上の事故シーケンスが炉心損傷防止対策の有効性評価の対象範囲に含まれていることを確認している。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>【地震PRA、津波PRAにてご説明】</p> </div>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・女川に記載統一

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 爐心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
1.3 重要事故シーケンスの選定について 1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方 原子炉設置変更許可申請における炉心損傷防止対策の有効性評価の実施に際しては、事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスの選定を実施している。重要事故シーケンス選定に当たっては、審査ガイドに記載の4つの着眼点に沿って実施している。今回の重要事故シーケンスの選定に当たっての具体的な検討内容は以下のとおりであり、選定結果を第1-4表に示す。	1.3 重要事故シーケンスの選定について 1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方 (1) 重要事故シーケンス選定の着眼点に基づく整理 設置変更許可申請における炉心損傷防止対策の有効性評価の実施に際しては事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスを選定している。重要事故シーケンスの選定にあたっては、審査ガイドに記載の4つの着眼点を考慮している。今回の重要事故シーケンスの選定に係る具体的な考え方は以下のとおりである。また、事故シーケンスグループごとに、事故シーケンスと各着眼点との関係を整理し、関係が強いと考えられるものから「高」、「中」、「低」と分類して整理した。	1.3 重要事故シーケンスの選定について 1.3.1 重要事故シーケンス選定の考え方 (1) 重要事故シーケンス選定の着眼点に基づく整理 設置変更許可申請における炉心損傷防止対策の有効性評価の実施に際しては事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスを選定している。重要事故シーケンスの選定にあたっては、審査ガイドに記載の4つの着眼点を考慮している。今回の重要事故シーケンスの選定に係る具体的な考え方は以下のとおりである。また、事故シーケンスグループごとに、事故シーケンスと各着眼点との関係を整理し、関係が強いと考えられるものから「高」、「中」、「低」と分類して整理した。	【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川に記載統一 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一
【審査ガイドに記載の着眼点】 a. 共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備が機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 b. 炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 c. 炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量等）が大きい。 d. 事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。	【審査ガイドに記載されている重要事故シーケンス選定の着眼点】 a. 共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備が機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 b. 炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 c. 炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量等）が大きい。 d. 事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。	【審査ガイドに記載されている重要事故シーケンス選定の着眼点】 a. 共通原因故障又は系統間の機能の依存性によって複数の設備が機能喪失し、炉心の著しい損傷に至る。 b. 炉心損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 c. 炉心損傷防止に必要な設備容量（流量又は逃がし弁容量等）が大きい。 d. 事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。	【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一
a. 共通要因故障、系統間依存性の観点 共通要因故障については地震及び津波による事故シーケンス抽出の際に考慮している。また、系統間の機能の依存性について、例えば、安全機能のサポート機能喪失（「全交流動力電源喪失」及び「原子炉補機冷却機能喪失」）は、それらを必要とする機器が使用できないものとして系統間依存性が大きいと評価した（第1-4表中「高」で記載）。	a. 共通原因故障、系統間の機能の依存性の観点 本PRAでは、多重化された機器の共通原因故障を考慮しており、システム信頼性評価におけるフォールトツリーの中でモデル化している。 このため、原子炉建屋損傷等の炉心損傷直結事象を除き、緩和機能の喪失によって炉心損傷に至る事故シーケンスでは、共通原因故障が炉心損傷の原因の1つとして抽出され得ることから、これらの事故シーケンスについては、炉心損傷頻度への寄与が大きい場合、共通原因故障の影響ありと判断する。 系統間の機能依存性については、ある安全機能の機能喪失によって必然的に別の系統も機能喪失に至る場合を系統間の機能依存性ありと判断する。例えば、2つのフロントライン系（原子炉圧力容器への注水等、事故時の基本的な安全機能を直接果たす系統）に共通のサポート系（電源等、フロントライン系の機能維持をサポートする系統）が機能喪失し、それが炉心損傷頻度に	a. 共通原因故障、系統間の機能の依存性の観点 本PRAでは、多重化された機器の共通原因故障を考慮しており、システム信頼性評価におけるフォールトツリーの中でモデル化している。 このため、原子炉建屋損傷等の炉心損傷直結事象を除き、緩和機能の喪失によって炉心損傷に至る事故シーケンスでは、共通原因故障が炉心損傷の原因の1つとして抽出され得ることから、これらの事故シーケンスについては、炉心損傷頻度への寄与が大きい場合、共通原因故障の影響ありと判断する。 系統間の機能の依存性については、ある安全機能の機能喪失によって必然的に別の系統も機能喪失に至る場合を系統間の機能依存性ありと判断する。例えば、2つのフロントライン系（原子炉圧力容器への注水等、事故時の基本的な安全機能を直接果たす系統）に共通のサポート系（電源等、フロントライン系の機能維持をサポートする系統）が機能喪失し、それが炉心損傷頻度に	【女川】 ■設備名称の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>また、「2次冷却系からの除熱機能喪失」の外部電源喪失事象では、バックアップのディーゼル発電機が機能することで常用系機器のみ機能喪失となり、安全機能のサポート機能喪失に比べれば系統間依存性は小さいと評価した（第1-4表中「中」で記載）。</p> <p>⇒ 該当シーケンスを第1-4表中に影響度の観点で「高」、「中」、「低」で整理</p> <p>【例：事故シーケンスグループ(c) 原子炉補機冷却機能喪失】</p> <p>原子炉補機冷却機能の喪失時には、補機冷却水が必要な機器（ECCS系ポンプ）を使用できないものとして考慮。</p> <p>b. 余裕時間の観点</p> <p>重大事故等対処設備による対応操作に係る余裕時間を厳しくするため、事象が早く進展し、炉心損傷に至る時間が短い事故シーケンスを選定している。</p> <p>⇒ 該当シーケンスを第1-4表中に影響度の観点で「高」、「中」、「低」で整理</p> <p>【例1：事故シーケンスグループ(g) ECCS再循環機能喪失】</p> <p>破断口径の大きいほうが1次冷却材の系外への流出が多くなるため、重大事故等対処設備による対応操作に係る余裕時間が短くなる。</p> <p>【例2：事故シーケンスグループ(d) 原子炉格納容器の除熱機能喪失】</p> <p>格納容器スプレイ注入失敗の方が、格納容器スプレイ再循環失敗時に比べ除熱量が小さくなり原子炉格納容器内の温度及び圧力上昇が早いため余裕時間が厳しく、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。</p> <p>c. 設備容量の観点</p> <p>炉心損傷防止対策として減圧の際に必要となる弁容量や冷却の際に必要となる注水量といった設備容量に係る要求が大きく</p>	<p>大きく寄与する場合は機能依存性ありと判断する。</p> <p>きく寄与する場合は機能依存性ありと判断する。</p> <p>また、「2次冷却系からの除熱機能喪失」の外部電源喪失事象では、バックアップのディーゼル発電機が機能することで常用系機器のみ機能喪失となり、安全機能のサポート機能喪失に比べれば系統間依存性は小さいと評価した（第1-8表中「中」で記載）。</p> <p>【例：原子炉補機冷却機能喪失】</p> <p>原子炉補機冷却機能の喪失時には、補機冷却水が必要な機器（ECCS系ポンプ）を使用できないものとして考慮する。</p> <p>b. 余裕時間の観点</p> <p>炉心損傷防止対策の対応操作に係る余裕時間を厳しくするため、事象が早く進展し、炉心損傷に至る時間が短い事故シーケンスを選定する。</p> <p>【例1：ECCS再循環機能喪失】</p> <p>破断口径の大きい方が、1次冷却材の系外への流出量が多くなるため、炉心損傷防止対策の対応操作のための余裕時間が短くなる。</p> <p>【例2：原子炉格納容器の除熱機能喪失】</p> <p>格納容器スプレイ注入失敗の方が、格納容器スプレイ再循環失敗時に比べ除熱量が小さくなり原子炉格納容器内の温度及び圧力上昇が早いため余裕時間が厳しく、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。</p> <p>c. 設備容量の観点</p> <p>炉心損傷防止に際して炉心の冷却に必要となる注水量等、設備容量への要求が大きくなる事故シーケンスを選定する。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載内容による相違 ・PWRで必ず想定する事故シーケンスグループに関する記載（大飯参照） <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載充実（大飯参照） <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載内容の相違 ・事故シーケンスグループについては、解説に基づきPWRとBWRで相違している（大飯参照） <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なるシーケンスを選定している。</p> <p>⇒ 該当シーケンスを第1-4表中に影響度の観点で「高」、「中」、「低」で整理</p> <p>【例：事故シーケンスグループ(f) ECCS注水機能喪失】 破断口径の大きいほうが1次冷却材の系外への流出が多いため、炉心損傷防止のために要求される設備容量(1次冷却系への注水量)が大きくなる。</p>	<p>【例：LOCA時注水機能喪失(中小破断LOCA)】 中小破断LOCA後の緩和措置としては原子炉減圧及び低圧注水があるが、原子炉減圧に用いるSRVは十分な台数が備えられている一方、低圧注水の代替となる注水設備の容量は低圧ECCSより少ない。このため代替となる設備容量の観点で低圧ECCS失敗を含むシーケンスが厳しいと考える。</p>	<p>【例：ECCS注水機能喪失】 破断口径の大きい方が1次冷却材の系外への流出が多いため、炉心損傷防止のために要求される設備容量(1次冷却系への注水量)が大きくなる。</p>	<p>・女川に記載統一</p>
<p>d. 事故シーケンスグループ内での代表性の観点</p> <p>各事故シーケンスグループにおいて、当該事故シーケンスグループの代表的な事故シーケンスとして、炉心損傷頻度が大きく事象進展が事故シーケンスグループの特徴を有しているものを選定している。</p> <p>⇒ 該当シーケンスを第1-4表中に影響度の観点で「高」、「中」、「低」で整理</p> <p>【例：事故シーケンスグループ(c) 原子炉補機冷却機能喪失】 「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」については炉心損傷頻度の寄与割合が最も支配的であり、原子炉補機冷却機能喪失の代表的な組合せである。</p>	<p>d. 事故シーケンスグループ内での代表性の観点 当該事故シーケンスグループの代表的な事故シーケンスとして、炉心損傷頻度が高く、事象進展が事故シーケンスグループの特徴を有しているものを選定する。ただし、「高」、「中」、「低」の分類については炉心損傷頻度のみに着目して整理した。</p>	<p>d. 事故シーケンスグループ内での代表性の観点 当該事故シーケンスグループの代表的な事故シーケンスとして、炉心損傷頻度が高く、事象進展が事故シーケンスグループの特徴を有しているものを選定する。ただし、「高」、「中」、「低」の分類については炉心損傷頻度のみに着目して整理した。</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p> <p>・事故シーケンスグループについては、解釈に基づきPWRとBWRで相違している (大飯参照)</p>
	<p>今回の内部事象レベル1PRA、地震レベル1PRA及び津波レベル1PRAの結果のうち、事故シーケンスを選定するに当たって同一に整理できると考えられるものについては、炉心損傷頻度を足し合わせて上記の分類を実施した。本来、各PRAは扱う事象が異なるため、結果の不確かさや評価の精度が異なるものであり、結果を足し合わせて用いることの可否(比較可能性)については、PRAの結果を活用する際の目的に照らして十分留意する必要がある。今回は重要事故シーケンスの選定の考え方を以下のとおりとしていることから、結果の不確かさやPRA間の評価の精度の違いを考慮しても、炉心損傷頻度を足し合わせて用いることによる問題は生じないものと考え</p>	<p>【例：事故シーケンスグループ(c) 原子炉補機冷却機能喪失】 「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」については炉心損傷頻度の寄与割合が最も支配的であり、原子炉補機冷却機能喪失の代表的な組合せである。</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載充実(大飯参照)</p>
		<p>今回の内部事象レベル1PRA、地震レベル1PRA及び津波レベル1PRAの結果のうち、事故シーケンスを選定するに当たって同一に整理できると考えられるものについては、炉心損傷頻度を足し合わせて上記の分類を実施した。本来、各PRAは扱う事象が異なるため、結果の不確かさや評価の精度が異なるものであり、結果を足し合わせて用いることの可否(比較可能性)については、PRAの結果を活用する際の目的に照らして十分留意する必要がある。今回は重要事故シーケンスの選定の考え方を以下のとおりとしていることから、結果の不確かさやPRA間の評価の精度の違いを考慮しても、炉心損傷頻度を足し合わせて用いることによる問題は生じないものと考え</p>	<p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・女川実績の反映</p> <p>・泊は重要事故シーケンス選定における着眼点dの取り扱いについて明記している</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>た。</p> <p>○ 今回抽出された事故シーケンスについては、第1-8表に示すとおり、結果的に、事故シーケンスグループ内において選定対象とした全ての事故シーケンスに対して、おおむね同じ重大事故等対処設備で対応できるものと考えている。このため、重要事故シーケンスの選定に当たっては、その対応の厳しさに重きをおいて選定することが適切と考え、主に着眼点b及びcによって重要事故シーケンスを選定している。これは、決定論的な評価である有効性評価においては、対応が厳しい事故シーケンスを評価することで、選定対象とした全ての事故シーケンスに対しても重大事故等対策の有効性を確認できると考えたためである。</p> <p>○ 着眼点dについては、対応の厳しさ等の選定理由が同等とみなせる場合にのみ重要事故シーケンスの選定の基準として用いており、結果的に崩壊熱除去機能喪失及び原子炉停止機能喪失の事故シーケンスグループについて、重要事故シーケンスの選定の理由としている。</p> <p>なお、崩壊熱除去機能喪失及び原子炉停止機能喪失で選定した重要事故シーケンスは内部事象レベル1 PRA及び地震レベル1 PRAから抽出されたシーケンスであったが、第1-7表に示すとおり、いずれのPRAにおいても、事故シーケンスグループ内で最も高い炉心損傷頻度となったシーケンスである。</p> <p>(2) 同一のシーケンスグループ内で対策が異なる場合の整理 事故シーケンスグループは、基本的に喪失した機能あるいはその組合せによって決定されるものであり、起因事象や機能喪失の原因には依存しない。しかしながら、事故シーケンスへの対策の観点では、同じ事故シーケンスグループに分類される事故シーケンスでも、喪失した機能の喪失原因が異なる場合、有効な対策が異なることがある。 具体的には、全交流動力電源喪失がこれに該当するが、同じ炉心損傷防止対策で対応可能な事故シーケンスを1つの事故シーケンスグループとし、細分化した各事故シーケンスグル</p>	<p>た。</p> <p>○ 今回抽出された事故シーケンスについては、第1-8表に示すとおり、結果的に、事故シーケンスグループ内において選定対象とした全ての事故シーケンスに対して、おおむね同じ重大事故等対処設備で対応できるものと考えている。このため、重要事故シーケンスの選定に当たっては、その対応の厳しさに重きをおいて選定することが適切と考え、主に着眼点b及びcによって重要事故シーケンスを選定している。これは、決定論的な評価である有効性評価においては、対応が厳しい事故シーケンスを評価することで、選定対象とした全ての事故シーケンスに対しても重大事故等対策の有効性を確認できると考えたためである。</p> <p>○ 着眼点dについては、対応の厳しさ等の選定理由が同等とみなせる場合にのみ重要事故シーケンスの選定の基準として用いているが、結果的にいずれの事故シーケンスグループについても、重要事故シーケンス選定の理由としていない。</p>	<p>【女川】 ■個別評価による相違 • 着眼点dについて、泊は対応の厳しさ等の選定理由が同等とみなせる場合に該当する事故シーケンスがなく、着眼点b及びcによって重要事故シーケンスを選定している（大飯に記載はないが、泊と同様の結果となっている）</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違 • 泊は女川の(2)に該当する事故シーケンスグループがなく、女川と同様に各々の事故シーケンスグループに対して考慮した内容の詳細は1.3.2項に示している（全交流動力電源喪失に該当する事故シーケンスの細分化を行っていない）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果</p> <p>選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シーケンスグループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、事象進展が早いもの等、より厳しい事故シーケンスを重要事故シーケンスとして以下のとおり選定している。</p> <p>(a) 2次冷却系からの除熱機能喪失</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 事故シーケンス <ul style="list-style-type: none"> ・小破断LOCA + 補助給水失敗 ・主給水流量喪失 + 補助給水失敗 ・過渡事象 + 補助給水失敗 ・手動停止 + 補助給水失敗 ・外部電源喪失 + 補助給水失敗 ・2次冷却系の破断 + 補助給水失敗 ・2次冷却系の破断 + 主蒸気隔離失敗 ・蒸気発生器伝熱管破損 + 補助給水失敗 ③ 選定結果 <ul style="list-style-type: none"> ・主給水流量喪失 + 補助給水失敗 ④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮） <ul style="list-style-type: none"> ・フィードアンドブリード ② 選定理由 	<p>【赤】 ■記載表現の相違 ・泊は「(3)全交流動力電源喪失」では機能喪失の状況が異なる事故シーケンスが抽出されたため、4つの事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定した。選定理由及び選定結果の詳細については第1-8表に示す。</p> <p>【青】 ■記載内容の相違 ・PWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（大飯参考）</p> <p>【緑】 ■構成の相違 ・泊は次の構成で記載</p> <p>① 重要事故シーケンス 「主給水流量喪失 + 補助給水失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） ・フィードアンドブリード</p> <p>③ 選定理由 着眼点b, cの評価結果より、「主給水流量喪失 + 補助給水失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②）として選定する。</p>	<p>【赤】 ■記載表現の相違 ・いこと等は大飯と同様</p> <p>【青】 ■記載内容の相違 ・泊は次の構成で記載</p> <p>【緑】 ■構成の相違 ・泊は次の構成で記載</p> <p>① 重要事故シーケンス 「主給水流量喪失 + 補助給水失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） ・泊は次の構成で記載</p> <p>③ 選定理由 （以下、同様の相違は「構成の相違」と表示） ・泊は次の構成で記載</p> <p>【赤】 ■記載方針の相違 ・泊は③選定理由の冒頭に選定理由として記載</p>	
<p>1.3.2 重要事故シーケンスの選定結果</p> <p>1.3.1項の選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シーケンスグループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、事故進展が早いもの等、より厳しい事故シーケンスを重要事故シーケンスとして以下とおりに選定している。また、「(3)全交流動力電源喪失」では機能喪失の状況が異なる事故シーケンスが抽出されたため、4つの事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定した。選定理由及び選定結果の詳細については第1-8表に示す。</p>	<p>【赤】 ■記載表現の相違 ・泊は「(3)全交流動力電源喪失」では機能喪失の状況が異なる事故シーケンスが抽出されたため、4つの事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定した。選定理由及び選定結果の詳細については第1-8表に示す。</p> <p>【青】 ■記載内容の相違 ・PWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（大飯参考）</p> <p>【緑】 ■構成の相違 ・泊は次の構成で記載</p> <p>① 重要事故シーケンス 「主給水流量喪失 + 補助給水失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） ・泊は次の構成で記載</p> <p>③ 選定理由 （以下、同様の相違は「構成の相違」と表示） ・泊は次の構成で記載</p> <p>【赤】 ■記載方針の相違 ・泊は③選定理由の冒頭に選定理由として記載</p>	<p>【赤】 ■記載表現の相違 ・いこと等は大飯と同様</p> <p>【青】 ■記載内容の相違 ・泊は次の構成で記載</p> <p>【緑】 ■構成の相違 ・泊は次の構成で記載</p> <p>① 重要事故シーケンス 「主給水流量喪失 + 補助給水失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） ・泊は次の構成で記載</p> <p>③ 選定理由 （以下、同様の相違は「構成の相違」と表示） ・泊は次の構成で記載</p> <p>【赤】 ■記載方針の相違 ・泊は③選定理由の冒頭に選定理由として記載</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 壁心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>重要事故シーケンスとしては、1次冷却材の温度及び圧力上昇が早く、運転員操作（フィードアンドブリード）開始までの余裕時間が短くかつ要求される設備容量（加圧器逃がし弁、高圧注入ポンプ）の観点で厳しい事象を選定する必要がある。</p> <p>1次冷却材温度については、「過渡事象」及び「手動停止」では、事象発生後の一定期間主給水系が利用可能であり、「2次冷却系の破断」では、2次側からの破断流が放出されることで1次冷却系の除熱が促進される。</p> <p>また、1次冷却材圧力については、「小破断LOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損」では、自動で安全注入信号が発信することで高圧注入が開始され、系外への漏えいに伴い1次冷却系の減圧が促進される。</p> <p>これに対して、「主給水流量喪失」及び「外部電源喪失」は、主給水が全喪失することで、1次冷却系が早期に高温及び高圧状態となる事象であり、特に「主給水流量喪失」では原子炉トリップ（蒸気発生器水位異常低）時点での蒸気発生器水量が少なく、除熱の観点でより厳しい事象となる。</p> <p>以上から、「主給水流量喪失+補助給水失敗」を選定する。</p> <p>(1) 高圧・低圧注水機能喪失 ①重要事故シーケンス 「過渡事象+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗」 ②壁心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) • 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） ③選定理由</p>		<p>重要事故シーケンスとしては、1次冷却材の温度及び圧力上昇が早く、運転員操作（フィードアンドブリード）開始までの余裕時間が短くかつ要求される設備容量（加圧器逃がし弁、高圧注入ポンプ）の観点で厳しい事象を選定する必要がある。</p> <p>1次冷却材温度については、「過渡事象」及び「手動停止」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの③、④）では、事象発生後の一定期間主給水系が利用可能であり、「2次冷却系の破断」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの⑥、⑦）では、2次側からの破断流が放出されることで1次冷却系の除熱が促進される。</p> <p>また、1次冷却材圧力については、「小破断LOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①、⑧）では、自動で非常用炉心冷却設備作動信号が発信することで高圧注入が開始され、系外への漏えいに伴い1次冷却系の減圧が促進される。</p> <p>これに対して、「主給水流量喪失」及び「外部電源喪失」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②、⑤）は、主給水が全喪失することで、1次冷却系が早期に高温及び高圧状態となる事象であり、特に「主給水流量喪失」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②）では原子炉トリップ（蒸気発生器水位低）時点での蒸気発生器水量が少なく、除熱の観点でより厳しい事象となる。</p> <p>以上から、本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは主な壁心損傷防止対策に差がないため、起因事象発生後の事象進展が早く、除熱の観点でより厳しい事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②）は本事故シーケンスグループの他の事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧）に対して包絡性を有している。</p>	<p>定結果を記載している • 泊は③選定理由に記載の事故シーケンスに対し第1-8表の事故シーケンスの番号を記載することにより紐づけている（以下、上記2点について同様の相違は「記載方針の相違」と表示）</p> <p>【大飯】 ■信号名称の相違</p> <p>【大飯】 ■信号名称の相違 ■記載方針の相違 • 女川実績の反映 • 泊は重要事故シーケンスが包絡性を有していることについて女川の③選定理由の記載を参照し、反映している（以下、同様の相違は「記載方針の相違」と表示）</p> <p>【女川】 ■記載内容の相違 • BWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>着眼点 b, c の評価結果より、「過渡事象+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗」を重要事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)として選定し、過渡事象としては、原子炉水位低下の観点で厳しい給水流量の全喪失を選定する。</p> <p>本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象進展が早いと考えられる過渡事象を起因として選定した重要事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)は他の事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの②～⑥)に対して包絡性を有している。</p> <p>さらに、逃がし安全弁の再閉鎖に失敗する事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの②, ④, ⑥)は、逃がし安全弁の再閉鎖に成功する事故シーケンスに比べて事象発生初期から原子炉圧力が低下するため、原子炉手動減圧時に低圧代替注水系(常設)(復水移送ポンプ)による原子炉注水が開始されるタイミングが早くなることを考慮し、原子炉手動減圧操作の開始まで高圧状態が維持される事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①, ③, ⑤)は、他の事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの②, ④, ⑥)に対して包絡性を有している。</p> <p>(2) 高圧注水・減圧機能喪失 ①重要事故シーケンス 「過渡事象+高圧注水失敗+手動減圧失敗」 ②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) •代替自動減圧機能 ③選定理由 着眼点 b, c の評価結果より、「過渡事象+高圧注水失敗+手動減圧失敗」を重要事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)として選定し、過渡事象としては、原子炉水位低下の観点で厳しい給水流量の全喪失を選定する。</p> <p>本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象進展が早い過渡事象を起因として選定した重要事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)は、他の事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの②, ③)に対して包絡性を有している。</p>		<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載内容の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・BWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(b) 全交流動力電源喪失</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+R C P シールL O C A ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失 <p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2次冷却系強制冷却+空冷式非常用発電装置+恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 <p>② 選定理由</p> <p>全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」のみである。ただし、共通要因故障、系統間依存性の観点から、従属的に発生する「原子炉補機冷却機能喪失」の重畠を考慮する。</p> <p>また、「原子炉補機冷却機能喪失」時に生じるR C P シールからの漏えいについては、不確実さが伴うことから、R C P シールL O C Aの発生の有無を考慮する。</p>	<p>(3) 全交流動力電源喪失</p> <p>本事故シーケンスグループからは、機能喪失の状況が異なる事故シーケンスが抽出されたため、4つの事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定した。</p> <p>4つの事故シーケンスは、P R Aから抽出された電源喪失の事故シーケンスである、長期T B, T B D, T B P及びT B Uと一致することから、この名称で事故シーケンスグループを詳細化した。</p>	<p>(2) 全交流動力電源喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <p>「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+R C P シールL O C A」</p> <p>「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2次冷却系強制冷却+代替非常用発電機+代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水 <p>③ 選定理由</p> <p>抽出された事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）が1つであることからこれを選定した。ただし、共通要因故障、系統間依存性の観点から、従属的に発生する「原子炉補機冷却機能喪失」の重畠を考慮する。</p> <p>また、「原子炉補機冷却機能喪失」時に生じるR C P シールからの漏えいについては、不確実さが伴うことから、R C P シールL O C Aの発生の有無を考慮する。</p>	<p>【女川】 【大飯】 ■付番の相違</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違 ・泊は全交流動力電源喪失に該当する事故シーケンスは1つのみでありそれを重要事故シーケンスとして選定した旨を記載しているため、女川の(3)に着色せず（大飯参照） 【大飯】 ■構成の相違 ・女川に統一 ■設備名称の相違</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p> <p>【地震 PRA, 津波 PRA にてご説明】</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>水系も期待することができる。これを考慮し、重要事故シーケンスには、設備損傷による最終ヒートシンクの喪失を設定していない。</p> <p>a) 長期T B</p> <p>①重要事故シーケンス 「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+D G失敗)+H P C S失敗(蓄電池枯渇後R C I C停止)」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) ・原子炉隔離時冷却系(所内常設蓄電式直流電源設備による電源供給) ・常設代替交流電源設備</p> <p>③選定理由 抽出された事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)が1つであることからこれを選定した。</p> <p>b) T B U</p> <p>①重要事故シーケンス 「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+D G失敗)+高圧注水失敗(R C I C本体の機能喪失)」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) ・高圧代替注水系(所内常設蓄電式直流電源設備による電源供給) ・常設代替交流電源設備</p> <p>③選定理由 抽出された事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)が1つであることからこれを選定した。</p> <p>c) T B P</p> <p>①重要事故シーケンス 「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+D G失敗)+S R V再閉失敗+H P C S失敗」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) ・原子炉隔離時冷却系(動作可能な範囲に原子炉圧力が保たれる間) ・手動減圧 ・低圧代替注水系(常設)(直流駆動低圧注水ポンプ)</p>	<p>【地震PRA、津波PRAにてご説明】</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(c) 原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補機冷却機能喪失+R C P シールL O C A ・原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁／安全弁L O C A <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+R C P シールL O C A <p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2次冷却系強制冷却+空冷式非常用発電装置+恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 <p>② 選定理由</p> <p>共通要因故障、系統間依存性の観点から、原子炉補機冷却機</p>	<p>・常設代替交流電源設備</p> <p>③ 選定理由</p> <p>抽出された事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)が1つであることからこれを選定した。</p> <p>d) T B D</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <p>「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+D G 失敗)+直流電源喪失+H P C S 失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高圧代替注水系（常設代替直流電源設備による電源供給） ・常設代替交流電源設備 <p>③ 選定理由</p> <p>抽出された事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)が1つであることからこれを選定した。</p>	<p>(3) 原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <p>「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+R C P シールL O C A」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2次冷却系強制冷却+代替非常用発電機+代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水 <p>③ 選定理由</p> <p>着眼点b, cの評価結果より、「原子炉補機冷却機能喪失+R C P シールL O C A」を重要事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)として選定する。ただし、「原子炉補機冷却機能喪失+R C P シールL O C A」は、「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」時に從属して発生することから、事象進展は同じであるため、重要事故シーケンスとしては、「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+R C P シールL O C A」を選定する。</p> <p>共通原因故障、系統間依存性の観点から、原子炉補機冷却機</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載内容の相違 ・PWRにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（大飯参照） <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■付番の相違 ■構成の相違 ・女川に統一 ■設備名称の相違 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・女川実績の反映
			【大飯】

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>能喪失により補機冷却水が必要な機器は使用できない。「RCPシールLOCA」と「加圧器逃がし弁／安全弁LOCA」では「RCPシールLOCA」の方が、気相部放出である「加圧器逃がし弁／安全弁LOCA」よりも1次冷却材の流出量が多いため、保有水確保操作（2次冷却系強制冷却、炉心注水準備）の余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しいことから、代表的な事故シーケンスは「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」となる。ただし、「原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」は、「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」時に従属して発生することから、事象進展は同じであるため、重要事故シーケンスとしては、「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA」を選定する。</p> <p>(4)崩壊熱除去機能喪失</p> <p>①重要事故シーケンス</p> <p>「過渡事象+崩壊熱除去失敗」(炉心損傷防止対策の有効性を確認する際の残留熱除去系の機能喪失の理由については残留熱除去系の機能喪失又は原子炉補機冷却水系の機能喪失を考慮)</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 残留熱除去系の機能喪失を考慮する場合 <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉格納容器フィルタベント系 ・原子炉補機冷却水系の機能喪失を考慮する場合 <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補機代替冷却水系 <p>③選定理由</p> <p>L O C Aを起因とする事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの⑦～⑨)については、L O C Aを起因とする事故シーケンスグループにおいて評価するものとし、「S R V再閉失敗」については、中破断L O C A相当の漏えい量を想定している。</p> <p>着眼点 b, c 及び d の評価結果より、「過渡事象+崩壊熱除去失敗」を重要事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)として選定した。</p> <p>なお、T B WシーケンスについてはT Wシーケンスに包絡されることから重要事故シーケンスとして選定しない。(別紙4)</p> <p>本事故シーケンスグループにはL O C Aを起因とする事故</p>	<p>能喪失により補機冷却水が必要な機器は使用できない。「RCPシールLOCA」と「加圧器逃がし弁／安全弁LOCA」では「RCPシールLOCA」を含む事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)の方が、気相部放出である「加圧器逃がし弁／安全弁LOCA」よりも1次冷却材の流出量が多いため、保有水確保操作（2次冷却系強制冷却、炉心注水準備）の余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しく、炉心損傷防止対策に差異がないことから、RCPシールLOCAを含む事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)は本事故シーケンスグループの他の事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの②)に対して包絡性を有している。</p>	<p>■記載表現の相違 ・女川に記載統一 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映</p> <p>■記載内容の相違 ・BWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ</p> <p>【女川】</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(d) 原子炉格納容器の除熱機能喪失</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗 ・大破断LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗 ・中破断LOCA + 格納容器スプレイ注入失敗 ・中破断LOCA + 格納容器スプレイ再循環失敗 ・小破断LOCA + 格納容器スプレイ注入失敗 ・小破断LOCA + 格納容器スプレイ再循環失敗 <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗 <p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器内自然対流冷却 <p>② 選定理由</p>	<p>シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの⑦～⑨)が含まれており、いざれも格納容器の圧力の上昇が早く、圧力上昇の抑制に必要な設備容量の観点でも厳しいことから、着眼点bの観点では「中」、着眼点cの観点では「高」に分類しているが、これらはLOCAを起因とする事故シーケンスである。LOCAを起因とする事故シーケンスについては、崩壊熱除去機能の代替手段の有効性も含めて「LOCA時注水機能喪失」において評価することから、これらの事故シーケンスは重要事故シーケンスの選定対象から除外した。</p> <p>本事故シーケンスグループに含まれる主な炉心損傷防止対策の電源を代替電源とすることにより、本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象進展が早い過渡事象を起因として選定した重要事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)は他の事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの②～⑥)に対して包絡性を有している。</p>	<p>(4) 原子炉格納容器の除熱機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> 「大破断LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗」 <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器内自然対流冷却 <p>③ 選定理由</p> <p>着眼点b, cの評価結果より、「大破断LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗」を重要事故シーケンス</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（大飯参照） <p>【大飯】</p> <p>■付番の相違</p> <p>■構成の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川に統一 <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>「格納容器スプレイ注入失敗」と「格納容器スプレイ再循環失敗」では、「格納容器スプレイ注入失敗」時の方が事象初期から格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱が期待できず除熱量が小さくなり、原子炉格納容器内の温度及び圧力上昇が早いため、運転員操作（格納容器内自然対流冷却）の余裕時間が厳しく、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。要求される設備容量の観点では、破断口径が大きい「大破断LOCA」が最も厳しい事象である。以上から、「大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を選定する。</p>		<p>(第1-8表の本事故シーケンスグループの①)として選定する。</p> <p>「格納容器スプレイ注入失敗」と「格納容器スプレイ再循環失敗」では、「格納容器スプレイ注入失敗」時の方（第1-8表の本事故シーケンスグループの①, ③, ⑤）が事象初期から格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱が期待できず除熱量が小さくなり、原子炉格納容器内の温度及び圧力上昇が早いため、運転員操作（格納容器内自然対流冷却）の余裕時間が厳しく、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。要求される設備容量の観点では、破断口径が大きい「大破断LOCA」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①, ②）が最も厳しい事象である。以上から、本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは主な炉心損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象進展が早く、要求される設備容量の観点でより厳しい事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）は本事故シーケンスグループの他の事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②～⑥）に対して包絡性を有している。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 女川実績の反映 【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映
<p>(e) 原子炉停止機能喪失</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 事故シーケンス <ul style="list-style-type: none"> ・ 原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗 ③ 選定結果 <ul style="list-style-type: none"> ・ 主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗 ・ 負荷の喪失+原子炉トリップ失敗 	<p>(5) 原子炉停止機能喪失</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 重要事故シーケンス <ul style="list-style-type: none"> 「過渡事象+原子炉停止失敗」 	<p>(5) 原子炉停止機能喪失</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 重要事故シーケンス <ul style="list-style-type: none"> 「主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗」 「負荷の喪失+原子炉トリップ失敗」 	<ul style="list-style-type: none"> 【大飯】 ■ 付番の相違 【女川】 ■ 個別評価による相違 ・ PWRとBWRの設計の相違によりPRAで考慮する起因事象が異なるため女川の(5)については、着色せず（大飯参照） 【大飯】
<p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ATWS緩和設備 	<p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 代替原子炉再循環ポンプトリップ機能 ・ ほう酸水注入系 ・ 自動減圧系作動阻止機能 	<p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備） 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 構成の相違 ・ 女川に統一 ■ 設備名称の相違
<p>② 選定理由</p>	<p>③ 選定理由</p> <p>着眼点 b, c 及び d の評価結果より、「過渡事象+原子炉停止失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）として選定し、事象の厳しさの観点から、反応度印加の点で最も厳しい事象である主蒸気隔離弁の誤閉止を</p>	<p>③ 選定理由</p> <p>抽出された事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）が1つであることからこれを選定し、共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）の作動に期待する事象のうち、より多くの機能に期待する必要があり、原子炉</p>	<ul style="list-style-type: none"> 【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ■ 抽出された事故シーケンス

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>原子炉停止機能喪失に係る事故シーケンスは「原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗」のみである。原子炉トリップが必要な起因事象としては、イベントツリーに「ATWS」として定性的に示したもののうち、発生頻度が有意であり、1次冷却材圧力及び温度の観点で厳しく、蒸気発生器2次側保有水が減少することにより補助給水が必要となるような事象として、「外部電源喪失」、「主給水流量喪失」及び「負荷の喪失」を評価対象として考える（別紙4）。</p> <p>「主給水流量喪失」は蒸気発生器2次側保有水量の減少により2次冷却系による除熱が悪化する事象である。主蒸気が継続して流れるため、ATWS緩和設備による主蒸気隔離により主蒸気を遮断し、減速材温度上昇に伴う負の反応度帰還効果により出力抑制を図るとともに、蒸気発生器2次側保有水量を確保するため補助給水ポンプを起動させる。「主給水流量喪失」以外の事象においては、事象発生に伴いタービントリップが作動するため、ATWS緩和設備のうち、補助給水ポンプの起動のみに期待するか、ATWS緩和設備に期待しない事象である。したがって、ATWS緩和設備の作動に期待する事象のうち、より多くの機能に期待する必要があり、原子炉冷却材圧力バウンダリ健全性確保の観点で厳しくなる「主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗」を選定する。また、「負荷の喪失」は圧力評価として最も厳しくなる事象であることから、有効性評価における不確実さも考慮し、代表性の観点から「負荷の喪失+原子炉トリップ失敗」も選定する。</p>	<p>起因事象として選定する。</p> <p>なお、本事故シーケンスグループでは、過渡事象を起因とする事故シーケンスとLOCAを起因とする事故シーケンスが抽出されている。LOCAを起因とする事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②～④）については、ほう酸水注入系が有効に機能しないことも考えられるが、重大事故等対処設備として代替制御棒挿入機能が整備されており、これに期待する場合、LOCAを起因とする事故シーケンスの事象進展はLOCA時注水機能喪失の事故シーケンスグループに包絡される。</p> <p>また、LOCAを起因とする場合、水位低下の観点では厳しいものの、水位低下及びLOCAに伴う減圧によってボイド率が上昇し、負の反応度が投入されると考えられることから、事象発生後の反応度印加に伴う出力抑制の観点では過渡事象を起因とする事故シーケンスの方が厳しいと考えられる。さらに、LOCAを起因として原子炉停止に失敗する事故シーケンスの炉心損傷頻度は1×10^{-11}/炉年未満であり極めて小さい。</p> <p>これらを踏まえると、反応度制御の観点で厳しい過渡事象を起因とする選定した重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）は、他の事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②～④）に対して、包絡性を有している。</p>	<p>冷却材圧力バウンダリ健全性確保の観点で厳しくなる「主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗」を選定する。また、圧力評価として最も厳しくなる事象である「負荷の喪失+原子炉トリップ失敗」も起因事象として選定する。</p> <p>原子炉停止機能喪失に係る事故シーケンスは「原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗」（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）のみである。原子炉トリップが必要な起因事象としては、イベントツリーに「ATWS」として定性的に示したもののうち、発生頻度が有意であり、1次冷却材圧力及び温度の観点で厳しく、蒸気発生器2次側保有水が減少することにより補助給水が必要となるような事象として、「外部電源喪失」、「主給水流量喪失」及び「負荷の喪失」を評価対象として考える（別紙4）。</p> <p>「主給水流量喪失」は蒸気発生器2次側保有水量の減少により2次冷却系による除熱が悪化する事象である。主蒸気が継続して流れるため、共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）による主蒸気隔離により主蒸気を遮断し、減速材温度上昇に伴う負の反応度帰還効果により出力抑制を図るとともに、蒸気発生器2次側保有水量を確保するため補助給水ポンプを起動させる。「主給水流量喪失」以外の事象においては、事象発生に伴いタービントリップが作動するため、共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）のうち、補助給水ポンプの起動のみに期待するか、共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）に期待しない事象である。したがって、共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）の作動に期待する事象のうち、より多くの機能に期待する必要があり、原子炉冷却材圧力バウンダリ健全性確保の観点で厳しくなる「主給水流量喪失+原子炉トリップ失敗」を選定する。また、「負荷の喪失」は圧力評価として最も厳しくなる事象であることから、有効性評価における不確実さも考慮し、代表性の観点から「負荷の喪失+原子炉トリップ失敗」も選定する。以上から、本事故シーケンスグループに含まれる各事故シーケンスは炉心損傷防止対策には差異がないため、炉心損傷防止対策のうちより多くの機能に期待する必要があり、かつ原子炉冷却材圧力バウンダリ健全性確保の観点で厳しい事象として選定した「主給水流量喪失」を含む重要事故シーケンスと、圧力の観点で厳しい事象として選定した「負荷の喪失」を含む</p>	<p>が1つであることから、女川の全交流動力電源喪失の記載を参照している</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映</p> <p>【大飯】 ■設備名称の相違</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(6) L O C A時注水機能喪失</p> <p>①重要事故シーケンス 「中破断L O C A + H P C S 失敗 + 低圧E C C S 失敗」</p> <p>②炉心損傷防止対策(有効性評価で主に考慮)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手動減圧 ・低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） <p>③選定理由</p> <p>着眼点 b, c の評価結果より、「中破断L O C A + H P C S 失敗 + 低圧E C C S 失敗」を重要事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの③)として選定した。</p> <p>なお、L O C Aに伴って生じる事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①～④)は、配管破断規模の大きさ及び重畳する機能喪失が原子炉減圧機能喪失又は低圧注水機能喪失である点で異なっている。配管破断規模の大きさの観点では、中破断L O C Aの方が水位の低下が早く、厳しい事象と考えられる。重畳する機能喪失の観点では、原子炉減圧に用いるS R Vは十分な台数が備えられている一方、低圧注水の代替となる注水設備の容量は低圧E C C Sより少ない。このため代替となる設備容量の観点で低圧注水機能喪失を含む事故シーケンスが厳しいと考えられる。これらのことから、配管破断規模が大きく、低圧注水機能喪失を含むシーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの③)は本事故シーケンスグループのほかの事故シーケンス(第1-8表の本事故シーケンスグループの①, ②, ④)に対して包絡性を有している。</p> <p>また、(4)の崩壊熱除去機能喪失においてもL O C Aを含む事故シーケンス(第1-8表の事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」の⑦～⑨)が抽出されている。これについて、重要事故シーケンスによる包絡性を考えると、重要事故シーケンスに低圧E C C S 注水失敗が含まれており、低圧E C C S 機能喪失は残留熱除去系による原子炉格納容器からの除熱にも期待できないこととほぼ同義であることから、本重要事故シーケンスでは、原子炉格納容器除熱機能に関する重大事故等対処設備の有効性についても評価することとなる。このことから、本重要事故シーケンスは、事故シーケンスグループ「崩壊熱除</p>	<p>重要事故シーケンスは他の事故シーケンスに対して包絡性を有している。</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載内容の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・B W Rにおいて解説で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(f) ECCS注水機能喪失</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中破断LOCA+高圧注入失敗 ・小破断LOCA+高圧注入失敗 <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中破断LOCA+高圧注入失敗 <p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2次冷却系強制冷却+低圧注入 <p>② 選定理由</p> <p>LOCA事象に関しては、破断口径が大きい「中破断LOCA」が1次冷却材の流出流量が多いため、運転員操作（2次冷却系強制冷却）の余裕時間及び要求される設備容量（低圧注入及び蓄圧注入）の観点で厳しい。したがって、「中破断LOCA+高圧注入失敗」を選定する。なお、破断口径によって2次冷却系強制冷却及び蓄圧注入のタイミングに影響を及ぼし炉心露出の状況が異なること、破断口径に不確実さが伴うことから、炉心損傷防止対策が有効な範囲を確認するため、2インチ破断、4インチ破断及び6インチ破断の評価を実施する。</p> <p>(g) ECCS再循環機能喪失</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗 ・中破断LOCA+高圧再循環失敗 ・小破断LOCA+高圧再循環失敗 <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗 	<p>去機能喪失」のLOCAを起因とする事故シーケンスに対しても包絡性を有しているものと考える。</p>	<p>(6) ECCS注水機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <p>「中破断LOCA+高圧注入失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2次冷却系強制冷却+低圧注入 <p>③ 選定理由</p> <p>着眼点b, cの評価結果より、「中破断LOCA+高圧注入失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）として選定した。</p> <p>LOCA事象に関しては、破断口径が大きい「中破断LOCA」（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）が1次冷却材の流出流量が多いため、運転員操作（2次冷却系強制冷却）の余裕時間及び要求される設備容量（低圧注入及び蓄圧注入）の観点で厳しい。したがって、配管破断口径が大きい事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）は本事故シーケンスグループの他の事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②）に対して包絡性を有している。なお、破断口径によって2次冷却系強制冷却及び蓄圧注入のタイミングに影響を及ぼし炉心露出の状況が異なること、破断口径に不確実さが伴うことから、炉心損傷防止対策が有効な範囲を確認するため、2インチ破断、4インチ破断及び6インチ破断の評価を実施する。</p> <p>(7) ECCS再循環機能喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <p>「大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗」</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載内容の相違 ・PWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（大飯参考） <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■付番の相違 ■構成の相違 ・女川に統一 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載内容の相違 ・PWRにおいて解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループ（大飯参考） <p>【大飯】</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮） 　・代替再循環 ② 選定理由</p> <p>①で選定した事故シーケンスの中では、「大破断LOCA」が1次冷却材の流出量が多く、再循環切替までの時間が短いことから、再循環が失敗する時点での崩壊熱が大きいため、運転員操作（格納容器スプレイポンプを活用した代替再循環）の余裕時間及び要求される設備容量（再循環流量）の観点で厳しくなる。</p> <p>また、「中破断LOCA」又は「小破断LOCA」を起因とする事故シーケンスについては、炉心損傷防止対策として、2次冷却系強制冷却により1次冷却材を減圧させた後、低圧再循環によって長期の炉心冷却を確保する手段がある（本対策の有効性確認については、「中破断LOCA+高圧注入失敗」等の対策である「2次冷却系強制冷却+低圧注入」と使用形態が同じであるため、同対策の有効性を確認することで包絡できる）。さらにその手段に失敗した場合においても、格納容器スプレイポンプを活用した代替再循環に期待できる。</p> <p>以上から、より厳しい「大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗」の対策を評価することで、他の事故シーケンスについては包絡することができる。</p> <p>(h) 格納容器バイパス ① 事故シーケンス 　・インターフェイスシステムLOCA 　・蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗 ③ 選定結果 　・インターフェイスシステムLOCA 　・蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗 ④ 炉心損傷防止対策（有効性評価で考慮） 　・クールダウンアンドリサーチュレーション</p>	<p>⑦ 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）</p> <p>① 重要事故シーケンス 　「IS LOCA」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 　・手動減圧 　・発生箇所の隔離</p>	<p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 　・代替再循環 ③ 選定理由</p> <p>着眼点b, cの評価結果より、「大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗」を重要事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）として選定した。</p> <p>破断口径が大きい「大破断LOCA」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）が1次冷却材の流出量が多く、再循環切替までの時間が短いことから、再循環が失敗する時点での崩壊熱が大きいため、運転員操作（格納容器スプレイポンプを活用した代替再循環）の余裕時間及び要求される設備容量（再循環流量）の観点で厳しくなる。</p> <p>また、「中破断LOCA」又は「小破断LOCA」を含む事故シーケンス（第1-8表の本事故シーケンスグループの②, ③）を起因とする事故シーケンスについては、炉心損傷防止対策として、2次冷却系強制冷却により1次冷却材を減圧させた後、低圧再循環によって長期の炉心冷却を確保する手段がある（本対策の有効性確認については、「中破断LOCA+高圧注入失敗」等の対策である「2次冷却系強制冷却+低圧注入」と使用形態が同じであるため、同対策の有効性を確認することで包絡できる）。さらにその手段に失敗した場合においても、格納容器スプレイポンプを活用した代替再循環に期待できる。</p> <p>以上から、より厳しい「大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗」（第1-8表の本事故シーケンスグループの①）の対策を評価することで、他の事故シーケンスについては包絡することができる。</p> <p>⑧ 格納容器バイパス</p> <p>① 重要事故シーケンス 　「インターフェイスシステムLOCA」 　「蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗」</p> <p>② 炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 　・クールダウンアンドリサーチュレーション</p>	<p>■付番の相違 ■構成の相違 ・女川に統一 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ■記載表現の相違 ・女川の構成の反映に伴う表現の相違 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 【大飯】 ■記載内容の相違 ・PWRとBWRでは解釈で要求されている必ず想定する事故シーケンスグループが相違しているため、女川に着色せず（大飯参照） 【女川】 ■記載方針の相違 ・クールダウンアンドリサーチュレーション ■付番の相違 【大飯】</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>② 選定理由 格納容器バイパス時の漏えい経路の違いを考慮し、それを重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、各事故シーケンスグループに分類される事故シーケンスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度の事故シーケンスに占める割合の観点で主要なカットセットに対する炉心損傷防止対策の整備状況等を確認している（別紙5 1.内部事象レベル1 PRA）。</p> <p>また、地震、津波の主要な事故シーケンスのうち、地震、津波特有の事象以外については、内部事象と同等な炉心損傷防止対策が有効なことからも、事故シーケンスは同等と評価することは妥当と考えている（別紙6）。</p>	<p>③ 選定理由 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）に係る事故シーケンスは「インターフェイスシステムLOCA」のみである。</p> <p>なお、各事故シーケンスグループに含まれる内部事象を起因とする事故シーケンスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度への寄与割合の観点で主要なカットセットに対する重大事故防止対策の整備状況等をおおむね確認した。（別紙5）</p> <p>また、各事故シーケンスグループにおける地震又は津波を起因とする事故シーケンスについても、地震又は津波により直接炉心損傷に至る事故シーケンスを除いて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、主要なカットセットに対して炉心損傷防止対策がおおむね有効であることを確認した。（別紙6）</p>	<p>③ 選定理由 格納容器バイパス時の漏えい経路の違いを考慮し、それを重要事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、各事故シーケンスグループに含まれる内部事象を起因とする事故シーケンスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度への寄与割合の観点で主要なカットセットに対する重大事故等防止対策の整備状況等をおおむね確認した。（別紙5）</p> <p>また、各事故シーケンスグループにおける地震又は津波を起因とする事故シーケンスについても、地震又は津波により直接炉心損傷に至る事故シーケンスを除いて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、主要なカットセットに対して炉心損傷防止対策がおおむね有効であることを確認した。（別紙6）</p>	<p>■構成の相違 ・女川に統一</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																		
	<table border="1"> <caption>第1-1表 PRAの対象とした主な設備・系統</caption> <thead> <tr> <th>系統設備</th><th>概要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>制御棒及び制御棒駆動系 (スクラム系)</td><td>原子炉保護系(RPS) 1 out of 2 × 2 制御棒 137本</td></tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイ系 (HPCS)</td><td>電動ポンプ1台 ポンプ容量：約320～1,070m³/h/台</td></tr> <tr> <td>原子炉隔離時冷却系 (RCIC)</td><td>タービン駆動ポンプ1台 ポンプ容量：約90m³/h/台</td></tr> <tr> <td>自動減圧系 (ADS)</td><td>弁数6弁</td></tr> <tr> <td>低圧炉心スプレイ系 (LPCS)</td><td>電動ポンプ1台 ポンプ容量：約1,070m³/h/台</td></tr> <tr> <td>残留熱除去系 (RHR)</td><td>電動ポンプ3台、熱交換器2基 ポンプ容量：約1,160m³/h/台</td></tr> <tr> <td>非常用ディーゼル発電機 (D/G)</td><td>非常用発電機 2台 発電容量：約7,600kVA/台 HPCS系発電機 1台 発電容量：約3,750kVA/台</td></tr> <tr> <td>直流電源設備 (DC)</td><td>所内蓄電池 2組 容量 約4,000Ah/組 HPCS系蓄電池 1組 容量 約400Ah/組</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水系 (RCW)</td><td>電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,400m³/h/台</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却海水系 (RSW)</td><td>電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,900m³/h/台</td></tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイ補機冷却水系 (HPCW)</td><td>電動ポンプ1台 容量 約240m³/h/台</td></tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 (HPSW)</td><td>電動ポンプ1台 容量 約250m³/h/台</td></tr> <tr> <td>復水補給水系 (MWFC)</td><td>電動ポンプ3台 容量 約100m³/h/台</td></tr> </tbody> </table>	系統設備	概要	制御棒及び制御棒駆動系 (スクラム系)	原子炉保護系(RPS) 1 out of 2 × 2 制御棒 137本	高圧炉心スプレイ系 (HPCS)	電動ポンプ1台 ポンプ容量：約320～1,070m ³ /h/台	原子炉隔離時冷却系 (RCIC)	タービン駆動ポンプ1台 ポンプ容量：約90m ³ /h/台	自動減圧系 (ADS)	弁数6弁	低圧炉心スプレイ系 (LPCS)	電動ポンプ1台 ポンプ容量：約1,070m ³ /h/台	残留熱除去系 (RHR)	電動ポンプ3台、熱交換器2基 ポンプ容量：約1,160m ³ /h/台	非常用ディーゼル発電機 (D/G)	非常用発電機 2台 発電容量：約7,600kVA/台 HPCS系発電機 1台 発電容量：約3,750kVA/台	直流電源設備 (DC)	所内蓄電池 2組 容量 約4,000Ah/組 HPCS系蓄電池 1組 容量 約400Ah/組	原子炉補機冷却水系 (RCW)	電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,400m ³ /h/台	原子炉補機冷却海水系 (RSW)	電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,900m ³ /h/台	高圧炉心スプレイ補機冷却水系 (HPCW)	電動ポンプ1台 容量 約240m ³ /h/台	高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 (HPSW)	電動ポンプ1台 容量 約250m ³ /h/台	復水補給水系 (MWFC)	電動ポンプ3台 容量 約100m ³ /h/台	<table border="1"> <caption>第1-1表 PRAの対象とした主な設備・系統</caption> <thead> <tr> <th>系統設備</th><th>概要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉保護設備[△]</td><td>2-out-of-4[△] 制御棒クラスタ □48体[△]</td></tr> <tr> <td>蓄圧注入系[△]</td><td>蓄圧タンク □3基[△] 容量 □約 41m³/基[△]</td></tr> <tr> <td>高圧注入系[△]</td><td>高圧注入ポンプ □2台[△] ポンプ容量 □約 280m³/h/台[△]</td></tr> <tr> <td>低圧注入系[△]</td><td>余熱除去ポンプ □2台[△] ポンプ容量 □約 850m³/h/台[△]</td></tr> <tr> <td>補助給水設備[△]</td><td>タービン動補助給水ポンプ □1台[△] ポンプ容量 □約 115m³/h/台[△] 電動補助給水ポンプ □2台[△] ポンプ容量 □約 90m³/h/台[△]</td></tr> <tr> <td>ディーゼル発電機[△]</td><td>発電機 □2台[△] 発電容量 □約 7000kVA/台[△]</td></tr> <tr> <td>直流電源設備[△]</td><td>非常用蓄電池 □2組[△] 容量 □約 2400Ah/組[△] 常用蓄電池 □2組[△] 容量 □約 2000Ah/組[△]</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却水設備[△]</td><td>原子炉補機冷却水ポンプ □4台[△] ポンプ容量 □約 1400m³/h/台[△]</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却海水設備[△]</td><td>原子炉補機冷却海水ポンプ □4台[△] ポンプ容量 □約 1700m³/h/台[△]</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器スプレイ設備[△]</td><td>格納容器スプレイポンプ □2台[△] ポンプ容量 □約 940m³/h/台[△]</td></tr> </tbody> </table>	系統設備	概要	原子炉保護設備 [△]	2-out-of-4 [△] 制御棒クラスタ □48体 [△]	蓄圧注入系 [△]	蓄圧タンク □3基 [△] 容量 □約 41m ³ /基 [△]	高圧注入系 [△]	高圧注入ポンプ □2台 [△] ポンプ容量 □約 280m ³ /h/台 [△]	低圧注入系 [△]	余熱除去ポンプ □2台 [△] ポンプ容量 □約 850m ³ /h/台 [△]	補助給水設備 [△]	タービン動補助給水ポンプ □1台 [△] ポンプ容量 □約 115m ³ /h/台 [△] 電動補助給水ポンプ □2台 [△] ポンプ容量 □約 90m ³ /h/台 [△]	ディーゼル発電機 [△]	発電機 □2台 [△] 発電容量 □約 7000kVA/台 [△]	直流電源設備 [△]	非常用蓄電池 □2組 [△] 容量 □約 2400Ah/組 [△] 常用蓄電池 □2組 [△] 容量 □約 2000Ah/組 [△]	原子炉補機冷却水設備 [△]	原子炉補機冷却水ポンプ □4台 [△] ポンプ容量 □約 1400m ³ /h/台 [△]	原子炉補機冷却海水設備 [△]	原子炉補機冷却海水ポンプ □4台 [△] ポンプ容量 □約 1700m ³ /h/台 [△]	原子炉格納容器スプレイ設備 [△]	格納容器スプレイポンプ □2台 [△] ポンプ容量 □約 940m ³ /h/台 [△]	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設計の相違 ■ 大飯 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映
系統設備	概要																																																				
制御棒及び制御棒駆動系 (スクラム系)	原子炉保護系(RPS) 1 out of 2 × 2 制御棒 137本																																																				
高圧炉心スプレイ系 (HPCS)	電動ポンプ1台 ポンプ容量：約320～1,070m ³ /h/台																																																				
原子炉隔離時冷却系 (RCIC)	タービン駆動ポンプ1台 ポンプ容量：約90m ³ /h/台																																																				
自動減圧系 (ADS)	弁数6弁																																																				
低圧炉心スプレイ系 (LPCS)	電動ポンプ1台 ポンプ容量：約1,070m ³ /h/台																																																				
残留熱除去系 (RHR)	電動ポンプ3台、熱交換器2基 ポンプ容量：約1,160m ³ /h/台																																																				
非常用ディーゼル発電機 (D/G)	非常用発電機 2台 発電容量：約7,600kVA/台 HPCS系発電機 1台 発電容量：約3,750kVA/台																																																				
直流電源設備 (DC)	所内蓄電池 2組 容量 約4,000Ah/組 HPCS系蓄電池 1組 容量 約400Ah/組																																																				
原子炉補機冷却水系 (RCW)	電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,400m ³ /h/台																																																				
原子炉補機冷却海水系 (RSW)	電動ポンプ2台×2系統 容量 約1,900m ³ /h/台																																																				
高圧炉心スプレイ補機冷却水系 (HPCW)	電動ポンプ1台 容量 約240m ³ /h/台																																																				
高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 (HPSW)	電動ポンプ1台 容量 約250m ³ /h/台																																																				
復水補給水系 (MWFC)	電動ポンプ3台 容量 約100m ³ /h/台																																																				
系統設備	概要																																																				
原子炉保護設備 [△]	2-out-of-4 [△] 制御棒クラスタ □48体 [△]																																																				
蓄圧注入系 [△]	蓄圧タンク □3基 [△] 容量 □約 41m ³ /基 [△]																																																				
高圧注入系 [△]	高圧注入ポンプ □2台 [△] ポンプ容量 □約 280m ³ /h/台 [△]																																																				
低圧注入系 [△]	余熱除去ポンプ □2台 [△] ポンプ容量 □約 850m ³ /h/台 [△]																																																				
補助給水設備 [△]	タービン動補助給水ポンプ □1台 [△] ポンプ容量 □約 115m ³ /h/台 [△] 電動補助給水ポンプ □2台 [△] ポンプ容量 □約 90m ³ /h/台 [△]																																																				
ディーゼル発電機 [△]	発電機 □2台 [△] 発電容量 □約 7000kVA/台 [△]																																																				
直流電源設備 [△]	非常用蓄電池 □2組 [△] 容量 □約 2400Ah/組 [△] 常用蓄電池 □2組 [△] 容量 □約 2000Ah/組 [△]																																																				
原子炉補機冷却水設備 [△]	原子炉補機冷却水ポンプ □4台 [△] ポンプ容量 □約 1400m ³ /h/台 [△]																																																				
原子炉補機冷却海水設備 [△]	原子炉補機冷却海水ポンプ □4台 [△] ポンプ容量 □約 1700m ³ /h/台 [△]																																																				
原子炉格納容器スプレイ設備 [△]	格納容器スプレイポンプ □2台 [△] ポンプ容量 □約 940m ³ /h/台 [△]																																																				

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉		女川原子力発電所 2 号炉		泊発電所 3 号炉		相違理由
第1-2長 内部事象連続時レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度						
区分	起因事象グループ	発生頻度 (/年)	備考	区分	発生頻度 (/年)	
内部事象連続時レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度						
新停機事象	タービントリップ等により原動機がストップする事象。タービンハイブレードが正常に運動することから、事象初期から運転して給水水系が運用できる。主回水路のホットウェルが隔離されている。	1.7×10^{-1}		ISIV 日等により、ISIV 事象などタービントリップ時に起因する事象。主回水路が完全に隔離されている。	2.7×10^{-3}	
隔離事象						
全給水喪失	タービンからの給水流量が減少する事象。	1.0×10^{-3}				
水位低下事象	原子炉水位が低下する事象。	2.7×10^{-5}	原子炉水位が低下する事象。			
KPS 記録動作等	原子炉水位がRPSの記録動作である。	5.3×10^{-3}	原子炉水位がRPSの記録動作である。			
外部電源喪失	内部電源が喪失し、所内の電源が喪失する事象。事象発生後、非常用電源の投入が必要となる。	4.2×10^{-3}				
SVR 記録開放	原子炉水位がSVRが開放される事象。	1.0×10^{-3}	原子炉水位がSVRが開放される事象。			
小波浪(10cm)	タービン運転時の海水可能範囲の沿岸航行による事象。	3.0×10^{-4}				
中波浪(10cm)	タービン運転時の海水可能範囲の沿岸航行による事象。	2.0×10^{-4}	波高が大きいため、RBCによる注水には期待できない。			
人破壊(10cm)	原子炉が運転状態になる現象。	2.0×10^{-4}	ISIV による運転操作なしに貯圧水系により事象発生が可能。			
原子炉補助冷却系漏洩(区分 I)	原子炉補助冷却系漏洩(区分 II)	7.2×10^{-4}	区分 I の原子炉補助冷却系漏洩が発生すると、当該安全区画の設備に期待できない状態での自動停止。			
原子炉補助冷却系漏洩(区分 II)		7.2×10^{-4}	区分 II の原子炉補助冷却系漏洩が発生すると、当該安全区画の設備に期待できない状態での自動停止。			
交流電源故障(区分 I)	交流電源故障や下流の送電設備が機能停止し、当該安全区画の設備に期待できない状態での自動停止。	1.1×10^{-4}				
交流電源故障(区分 II)		1.1×10^{-4}	区分 I の交流電源や下流の送電設備が機能停止し、当該安全区画の設備に期待できない状態での自動停止。			
直流水源故障(区分 I)	直流水源故障や下流の送電設備が機能停止し、当該安全区画の設備に期待できない状態での自動停止。	2.0×10^{-4}				
直流水源故障(区分 II)		2.0×10^{-4}	区分 I の直流水源や下流の送電設備が機能停止し、タービン設備に期待できない状態での自動停止。			
タービン・サギート系故障	タービン・サギート系故障による送電設備が機能停止し、タービン設備に期待できない状態での自動停止。	7.2×10^{-5}				
通常停止	定期的なリセット停止を含む自動停止。	1.7×10^{-5}	直流水源などの多段階停止による直流水源取水等により直流水源が停止する事象。			
ISIV(10cm)		9.4×10^{-5}	原子炉水位がRPSの記録動作等で流出する事象。			
第1-2差 内部事象連続時レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度						
区分	起因事象グループ	発生頻度 (/年)	備考	区分	発生頻度 (/年)	
内部事象連続時レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度						
通常停止	原子炉水位がRPSの記録動作等により、機器が停止する事象。	9.7×10^{-4}	主回水路漏洩等による原子炉トリップ、機器停止に期待している。			
主給水系漏洩(区分 I)	原子炉水位がRPSの記録動作等により、機器が停止する事象。	1.1×10^{-4}	原子炉水位の下降により、機器が停止する事象。			
通常停止			原子炉水位に期待している。			
2次冷却系の過熱		4.3×10^{-4}	原子炉水位の下降により、機器が停止する事象。			
ATPS(10cm)		1.2×10^{-4}	原子炉水位の下降により、機器が停止する事象。			
大循環ポンプ(区分 I)		2.2×10^{-4}	原子炉水位の下降により、機器が停止する事象。			
WPS(10cm)		6.8×10^{-4}	原子炉水位の下降により、機器が停止する事象。			
小循環ポンプ(区分 I)		2.2×10^{-4}	原子炉水位の下降により、機器が停止する事象。			
原子炉水位停止		2.0×10^{-4}	原子炉水位が停止する事象。			
外部電源喪失		4.8×10^{-5}	通常停止により、所外電源の一部又は全部が喪失し、運転が影響が与えられる小さな事象であり、絶對的として、原子炉トリップ。			
手動停止		2.3×10^{-4}	常用系統のアラーム手動停止により、機器が停止する事象。			
ISIV(10cm)	インタークーラー・クーラント・システム	3.0×10^{-4}	1次冷却系と余熱排気系の間隔を狭め、1次冷却系の圧力が余熱排気系に付加され発生する事象。			
SVR(10cm)	蒸気安全弁	2.4×10^{-4}	蒸気安全弁が開ける圧力を超えており、絶對的として、原子炉トリップ。			
	伝熱油過熱		通常停止により、所外電源が喪失し、運転が影響が与えられる小さな事象であり、絶對的として、原子炉トリップ。			

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																				
	<p>第1-3表 地震レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>発生頻度(／年)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>外部電源喪失</td><td>3.0×10^{-2}</td></tr> <tr><td>原子炉建屋損傷</td><td>4.8×10^{-8}</td></tr> <tr><td>格納容器損傷</td><td>5.2×10^{-7}</td></tr> <tr><td>圧力容器損傷</td><td>4.1×10^{-7}</td></tr> <tr><td>E-LOCA</td><td>6.0×10^{-7}</td></tr> <tr><td>格納容器バイパス</td><td>1.0×10^{-7}</td></tr> <tr><td>制御建屋損傷</td><td>1.9×10^{-7}</td></tr> <tr><td>計測・制御系喪失</td><td>3.7×10^{-7}</td></tr> <tr><td>直流電源喪失</td><td>1.1×10^{-6}</td></tr> <tr><td>交流電源・原子炉補機冷却系喪失</td><td>1.5×10^{-5}</td></tr> </tbody> </table> <p>第1-4表 津波高さ別の発生頻度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>津波分類</th><th>津波高さ</th><th>発生頻度(／年)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>O.P. +29m～O.P. +33.9m</td><td>3.8×10^{-6}</td></tr> <tr><td>B</td><td>O.P. +33.9m～</td><td>7.3×10^{-7}</td></tr> </tbody> </table>	起因事象	発生頻度(／年)	外部電源喪失	3.0×10^{-2}	原子炉建屋損傷	4.8×10^{-8}	格納容器損傷	5.2×10^{-7}	圧力容器損傷	4.1×10^{-7}	E-LOCA	6.0×10^{-7}	格納容器バイパス	1.0×10^{-7}	制御建屋損傷	1.9×10^{-7}	計測・制御系喪失	3.7×10^{-7}	直流電源喪失	1.1×10^{-6}	交流電源・原子炉補機冷却系喪失	1.5×10^{-5}	津波分類	津波高さ	発生頻度(／年)	A	O.P. +29m～O.P. +33.9m	3.8×10^{-6}	B	O.P. +33.9m～	7.3×10^{-7}	<p>第1-3表 地震レベル1 PRAにおける起因事象と発生頻度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>発生頻度(／年)</th></tr> </thead> </table> <p>【地震 PRA, 津波 PRA にてご説明】</p> <p>第1-4表 津波高さ別の発生頻度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>津波分類</th><th>津波高さ</th><th>発生頻度(／年)</th></tr> </thead> </table> <p>【地震 PRA, 津波 PRA にてご説明】</p>	起因事象	発生頻度(／年)	津波分類	津波高さ	発生頻度(／年)	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・女川実績の反映
起因事象	発生頻度(／年)																																						
外部電源喪失	3.0×10^{-2}																																						
原子炉建屋損傷	4.8×10^{-8}																																						
格納容器損傷	5.2×10^{-7}																																						
圧力容器損傷	4.1×10^{-7}																																						
E-LOCA	6.0×10^{-7}																																						
格納容器バイパス	1.0×10^{-7}																																						
制御建屋損傷	1.9×10^{-7}																																						
計測・制御系喪失	3.7×10^{-7}																																						
直流電源喪失	1.1×10^{-6}																																						
交流電源・原子炉補機冷却系喪失	1.5×10^{-5}																																						
津波分類	津波高さ	発生頻度(／年)																																					
A	O.P. +29m～O.P. +33.9m	3.8×10^{-6}																																					
B	O.P. +33.9m～	7.3×10^{-7}																																					
起因事象	発生頻度(／年)																																						
津波分類	津波高さ	発生頻度(／年)																																					

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉				女川原子力発電所 2 号炉				泊発電所 3 号炉				相違理由								
第1-1表 イベントツリーにより抽出される事故シーケンス																				
起因事象	イベントツリーにより抽出される事故シーケンス	内部	地震	津波	内部	地震	津波	内部	地震	津波	内部	相違理由								
大破断 LOCA	大破断 LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器ブレイ + 再循環失敗	○	○	-	大破断 LOCA + 高圧再循環失敗 + 低圧再循環失敗	○	○	-	大破断 LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器ブレイ + 再循環失敗	○	①	■個別評価による相違								
	大破断 LOCA + 高圧再循環失敗 + 低圧再循環失敗	○	○	-	大破断 LOCA + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	○	-	大破断 LOCA + 高圧再循環失敗 + 低圧再循環失敗	○	②	・ PRA の結果として起因事象やイベントツリーにより抽出される事故シーケンスについては、設計の相違により PW R と BWR で相違しているため、女川に着色せず（大飯参考照）								
	大破断 LOCA + 格納容器ブレイ + 注入失敗	○	○	-	過渡事象 + 過渡事象 + 手動減圧失敗	○	○	-	大破断 LOCA + 格納容器ブレイ + 低圧注入失敗	○	③	【女川】								
	大破断 LOCA + 高圧注入失敗	○	○	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 除熱失敗	○	○	-	中破断 LOCA + 格納容器ブレイ + 除熱失敗	○	④	・ PR A の結果として起因事象やイベントツリーにより抽出される事故シーケンスについては、設計の相違により PW R と BWR で相違しているため、女川に着色せず（大飯参考照）								
	大破断 LOCA + 低圧注入失敗	○	○	-	過渡事象 + 原子炉停止失敗	○	○	-	中破断 LOCA + 格納容器ブレイ + 除熱失敗	○	⑤	【女川】								
中破断 LOCA	中破断 LOCA + 格納容器ブレイ + 再循環失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + HPCS 失敗	○	○	-	中破断 LOCA + 低圧注入失敗	○	⑥	■個別評価による相違								
	中破断 LOCA + 高圧再循環失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + SRY 再閉失敗 + HPCS 失敗	○	○	-	中破断 LOCA + 低圧再循環失敗	○	⑦	・ PR A の結果として起因事象やイベントツリーにより抽出される事故シーケンスについては、設計の相違により PW R と BWR で相違しているため、女川に着色せず（大飯参考照）								
	中破断 LOCA + 格納容器ブレイ + 注入失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + SRY 再閉失敗 + HPCS 失敗	○	○	-	中破断 LOCA + 格納容器ブレイ + 低圧注入失敗	○	⑧	【大飯】								
	中破断 LOCA + 高圧注入失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + SRY 再閉失敗 + HPCS 失敗	○	○	-	中破断 LOCA + 低圧注入失敗	○	⑨	■記載方針の相違								
小破断 LOCA	小破断 LOCA + 格納容器ブレイ + 再循環失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + HPCS 失敗	○	○	-	小破断 LOCA + 低圧注入失敗	○	⑩	・ 女川実績の反映								
	小破断 LOCA + 高圧再循環失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 高圧注入失敗	○	○	-	小破断 LOCA + 低圧注入失敗	○	⑪	・ 泊は抽出した事故シーケンスに番号を付け、別図表との紐づけを行っている								
	小破断 LOCA + 格納容器ブレイ + 注入失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 高圧注入失敗	○	○	-	小破断 LOCA + 低圧注入失敗	○	⑫	【大飯】								
インターフェイスシステム LOCA	インターフェイスシステム LOCA	○	-	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 直流電源喪失 + HPCS 失敗	○	○	-	小破断 LOCA + 低圧注入失敗	○	⑬	■記載方針の相違								
	主給水流量喪失	○	-	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 直流電源喪失 + HPCS 失敗	○	○	-	小破断 LOCA + 低圧注入失敗	○	⑭	・ 女川実績の反映								
外部電源喪失	外部電源喪失 + 補助給水失敗	○	○	○	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 直流電源喪失 + HPCS 失敗	○	○	-	小破断 LOCA + 低圧注入失敗	○	⑮	・ 泊は抽出した事故シーケンスに番号を付け、別図表との紐づけを行っている								
	外部電源喪失 + 非常用所内交流電源喪失	○	○	○	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + HPCS 失敗 + 原子炉停止失敗	-	○	-	小破断 LOCA + 低圧注入失敗	○	⑯	【大飯】								
ATWS	外部電源喪失 + 補助給水失敗	○	○	○	手動停止 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	インターフェイスシステム LOCA	○	⑰	■記載方針の相違								
	外部電源喪失 + 非常用所内交流電源喪失	○	○	○	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	主給水流量喪失 + 補助給水失敗	○	⑱	・ 女川実績の反映								
2 次冷却系の破断	原子炉トリップが必要な起因事象 + 原子炉トリップ失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	外部電源喪失 + 補助給水失敗	○	⑲	・ 泊は抽出した事故シーケンスに番号を付け、別図表との紐づけを行っている								
	2 次冷却系の破断 + 補助給水失敗	○	○	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	外部電源喪失 + 非常用所内交流電源喪失	○	⑳	【大飯】								
蒸気発生器伝熱管破裂	蒸気発生器伝熱管破裂 + ブロック蒸気発生器の隔離失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	ATWS	○	㉑	■記載方針の相違								
	蒸気発生器伝熱管破裂 + 補助給水失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	2 次冷却系の破断 + 主給水流量喪失	○	㉒	・ 女川実績の反映								
過渡事象	過渡事象 + 補助給水失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	2 次冷却系の破断 + 主給水流量喪失	○	㉓	・ 泊は抽出した事故シーケンスに番号を付け、別図表との紐づけを行っている								
	過渡事象 + 低圧注入失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	蒸気発生器伝熱管破裂 + ブロック蒸気発生器の隔離失敗	○	㉔	【大飯】								
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失 + RCP シール LOCA	○	○	○	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	蒸気発生器伝熱管破裂 + ブロック蒸気発生器の隔離失敗	○	㉕	■記載方針の相違								
	原子炉補機冷却機能喪失 + 加圧器逃げし / 安全弁 LOCA	○	○	○	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	過渡事象 + 補助給水失敗	○	㉖	・ 女川実績の反映								
手動停止	手動停止 + 補助給水失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	原子炉補機冷却機能喪失 + RCP シール LOCA	○	㉗	・ 泊は抽出した事故シーケンスに番号を付け、別図表との紐づけを行っている								
	火破断 LOCA を上回る規模の LOCA (Excess LOCA)	-	○	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	原子炉補機冷却機能喪失 + 加圧器逃げし / 安全弁 LOCA	○	㉘	【大飯】								
地震又は津波により直接的に炉心損傷に至る事象	蒸気発生器伝熱管破裂 (複数本破損)	-	○	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	原子炉補機冷却機能喪失 + 補助給水失敗	○	㉙	■記載方針の相違								
	原子炉建屋損傷	-	○	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + 補助給水失敗	○	㉚	・ 女川実績の反映								
	副建屋損傷	-	○	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + 補助給水失敗	○	㉛	【大飯】								
第1-5表 イベントツリーにより抽出される事故シーケンス(1/2)																				
起因事象	イベントツリーにより抽出される事故シーケンス	内部	地震	津波	内部	地震	津波	内部	地震	津波	内部	シーケンス No.								
過渡事象	過渡事象 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	○	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	○	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 低圧注入失敗	○	㉕	■個別評価による相違								
	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	○	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	○	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 低圧注入失敗	○	㉖	・ PR A の結果として起因事象やイベントツリーにより抽出される事故シーケンスについては、設計の相違により PW R と BWR で相違しているため、女川に着色せず（大飯参考照）								
	過渡事象 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	○	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	○	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 低圧注入失敗	○	㉗	【女川】								
	過渡事象 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	○	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	○	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 低圧注入失敗	○	㉘	■個別評価による相違								
	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	○	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	○	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 低圧注入失敗	○	㉙	・ PR A の結果として起因事象やイベントツリーにより抽出される事故シーケンスについては、設計の相違により PW R と BWR で相違しているため、女川に着色せず（大飯参考照）								
外部電源喪失	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + HPCS 失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + SRY 再閉失敗 + HPCS 失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + SRY 再閉失敗 + HPCS 失敗	○	㉚	■記載方針の相違								
	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + SRY 再閉失敗 + HPCS 失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 高圧注入失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 高圧注入失敗	○	㉛	・ 女川実績の反映								
	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 高圧注入失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 高圧注入失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 高圧注入失敗	○	㉛	・ 泊は抽出した事故シーケンスに番号を付け、別図表との紐づけを行っている								
	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 高圧注入失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 高圧注入失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 高圧注入失敗	○	㉛	【大飯】								
	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 高圧注入失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 高圧注入失敗	○	○	-	全交流動力電源喪失（外部電源喪失 + DG 失敗） + 高圧注入失敗	○	㉛	■記載方針の相違								
通常停止／サポート系喪失	手動停止 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉕	■記載方針の相違								
	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉖	・ 女川実績の反映								
	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉖	・ 泊は抽出した事故シーケンスに番号を付け、別図表との紐づけを行っている								
	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉖	【大飯】								
	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉖	■記載方針の相違								
通常停止	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉗	■記載方針の相違								
	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉗	・ 女川実績の反映								
	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉗	・ 泊は抽出した事故シーケンスに番号を付け、別図表との紐づけを行っている								
	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉗	【大飯】								
	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	手動停止 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉗	■記載方針の相違								
過渡事象	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉘	■記載方針の相違								
	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉘	・ 女川実績の反映								
	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉘	・ 泊は抽出した事故シーケンスに番号を付け、別図表との紐づけを行っている								
	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉘	【大飯】								
	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	-	-	過渡事象 + SRY 再閉失敗 + 高圧注水失敗 + 低圧 ECS 失敗	○	㉘	■記載方針の相違								
副建屋損傷	副建屋損傷 + 原子炉建屋損傷	-	○	-	副建屋損傷 + 原子炉建屋損傷	-	○	-	副建屋損傷 + 原子炉建屋損傷	-	㉙	■記載方針の相違								
	副建屋損傷 + 原子炉建屋損傷	-	○	-	副建屋															

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																											
	<p style="text-align: center;">第1-5表 イベントツリーにより抽出される事故シーケンス(2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>イベントツリーより抽出される事故シーケンス</th><th>内部</th><th>地震</th><th>津波</th><th>レーベル No.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">冷却材喪失 事象</td><td>小破断LOCA+除熱失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(22)</td></tr> <tr><td>中破断LOCA+除熱失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(23)</td></tr> <tr><td>大破断LOCA+除熱失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(24)</td></tr> <tr><td>小破断LOCA+原子炉停止失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(25)</td></tr> <tr><td>中破断LOCA+原子炉停止失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(26)</td></tr> <tr><td>大破断LOCA+原子炉停止失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(27)</td></tr> <tr><td>小破断LOCA+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(28)</td></tr> <tr><td>小破断LOCA+高圧注水失敗+原子炉自動減圧失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(29)</td></tr> <tr><td>中破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(30)</td></tr> <tr><td>中破断LOCA+HPCS失敗+原子炉自動減圧失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(31)</td></tr> <tr> <td rowspan="10">ISLOCA 地震起因事象</td><td>大破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(32)</td></tr> <tr><td>ISLOCA</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td><td>(33)</td></tr> <tr><td>原子炉建屋損傷</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(34)</td></tr> <tr><td>制御建屋損傷</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(35)</td></tr> <tr><td>格納容器損傷</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(36)</td></tr> <tr><td>圧力容器損傷</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(37)</td></tr> <tr><td>ECCS容量を超える原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失(E-LOCA)</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(38)</td></tr> <tr><td>計測・制御系喪失</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(39)</td></tr> <tr><td>格納容器バイパス</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td><td>(40)</td></tr> <tr><td>津波起因事象 複数の安全機能喪失</td><td>-</td><td>-</td><td>○</td><td>(41)</td></tr> </tbody> </table>	起因事象	イベントツリーより抽出される事故シーケンス	内部	地震	津波	レーベル No.	冷却材喪失 事象	小破断LOCA+除熱失敗	○	-	-	(22)	中破断LOCA+除熱失敗	○	-	-	(23)	大破断LOCA+除熱失敗	○	-	-	(24)	小破断LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(25)	中破断LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(26)	大破断LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(27)	小破断LOCA+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(28)	小破断LOCA+高圧注水失敗+原子炉自動減圧失敗	○	-	-	(29)	中破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(30)	中破断LOCA+HPCS失敗+原子炉自動減圧失敗	○	-	-	(31)	ISLOCA 地震起因事象	大破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(32)	ISLOCA	○	-	-	(33)	原子炉建屋損傷	-	○	-	(34)	制御建屋損傷	-	○	-	(35)	格納容器損傷	-	○	-	(36)	圧力容器損傷	-	○	-	(37)	ECCS容量を超える原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失(E-LOCA)	-	○	-	(38)	計測・制御系喪失	-	○	-	(39)	格納容器バイパス	-	○	-	(40)	津波起因事象 複数の安全機能喪失	-	-	○	(41)	<p style="color: red; font-weight: bold;">【女川】</p> <p>■個別評価による相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PRAの結果として起因事象やイベントツリーにより抽出される事故シーケンスについては、設計の相違により PWR と BWR で相違しているため、女川に着色せず（大飯参照）
起因事象	イベントツリーより抽出される事故シーケンス	内部	地震	津波	レーベル No.																																																																																																									
冷却材喪失 事象	小破断LOCA+除熱失敗	○	-	-	(22)																																																																																																									
	中破断LOCA+除熱失敗	○	-	-	(23)																																																																																																									
	大破断LOCA+除熱失敗	○	-	-	(24)																																																																																																									
	小破断LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(25)																																																																																																									
	中破断LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(26)																																																																																																									
	大破断LOCA+原子炉停止失敗	○	-	-	(27)																																																																																																									
	小破断LOCA+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(28)																																																																																																									
	小破断LOCA+高圧注水失敗+原子炉自動減圧失敗	○	-	-	(29)																																																																																																									
	中破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(30)																																																																																																									
	中破断LOCA+HPCS失敗+原子炉自動減圧失敗	○	-	-	(31)																																																																																																									
ISLOCA 地震起因事象	大破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗	○	-	-	(32)																																																																																																									
	ISLOCA	○	-	-	(33)																																																																																																									
	原子炉建屋損傷	-	○	-	(34)																																																																																																									
	制御建屋損傷	-	○	-	(35)																																																																																																									
	格納容器損傷	-	○	-	(36)																																																																																																									
	圧力容器損傷	-	○	-	(37)																																																																																																									
	ECCS容量を超える原子炉冷却材圧力バウンダリ喪失(E-LOCA)	-	○	-	(38)																																																																																																									
	計測・制御系喪失	-	○	-	(39)																																																																																																									
	格納容器バイパス	-	○	-	(40)																																																																																																									
	津波起因事象 複数の安全機能喪失	-	-	○	(41)																																																																																																									

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第1-2表 PRA結果に基づく新たな事故シーケンスグループの検討

第1-6表 PRA結果に基づく新たな事故シーケンスグループの検討

参考：全心形相應傳統への研討及び影響度の観点から他の事故－ケンシングループと比較し、新たな事故－ケンシングループとしての追加は不要と判断。

女川原子力発電所 2号炉

第16表□PRA結果に基づく新たな事故シーケンスグルーパの検討

【地震 PRA、津波 PRA にてご説明】

女川】記載内容の相違
PWRとBWR
求されている事
ループや事故シ
童しているため
♪(大飯参照)
大飯】記載方針の相違
女川実績の反映
泊は第1-5表に
ーケンスの番号
っている
記載表現の相違
女川に記載統一
個別評価による
戸心損傷頻度の

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

【地震 PRA、津波 PRA にてご説明】

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第1-8表 重要事故シーケンス等の選定について(2/6)

女川原子力発電所 2号炉

泊発電所 3号炉

相違理由

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 火心・損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

(47 ページ) の大飯の第1-4 表 (1/2) を再掲している

第1-8章 重要事象の記述統計(1)(6/7)

監視事例シーケンスの選定の考え方について参考(3)を用いて説明する。図3-1はシーケンス監視の構成図である。

【大飯】

■記載方針の相違

・女川実績の反映

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

1. 月毛預防工事の有効性の確認の実験（ナノスケール）：抽出液の重要な構成成分の選定法

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第1-4章 重要事故シーケンスの選定について (2/2)

第1-4章 重要事故シーケンスの選定について (2/2)

卷之三

〔5-6〕 第一8表 重要事故シーケンス等の選定について		第1回の重要事象シーケンスと第2回の 重要事象シーケンス等の選定の考え方	
選定の基準	選定の方法	選定の基準	選定の方法
① 重要事象+原子炉停止失敗	① 重要事象+原子炉停止失敗	① 重要事象シーケンスの選定	① 重要事象シーケンスの選定
② 小破損LOCA+原子炉停止失敗	② 小破損LOCA+原子炉停止失敗	② 重要事象+原子炉停止失敗	② 重要事象+原子炉停止失敗
③ 中破損LOCA+原子炉停止失敗	③ 中破損LOCA+原子炉停止失敗	③ 重要事象+原子炉停止失敗	③ 重要事象+原子炉停止失敗
④ 大破損LOCA+原子炉停止失敗	④ 大破損LOCA+原子炉停止失敗	④ 重要事象+原子炉停止失敗	④ 重要事象+原子炉停止失敗

第1-8表 重要事故シーケンスの選定について (3/4)

泊発電所 3号炉

相違理由

- 設備名称の相違
 - 記載方針の相違
 - ・女川実績の反映

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

第十一章 防止對象の多角的調査手法 ノンスケーリング調査と重要事象アーチテクチャの選定

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3 号炉

相違理由	
【大飯】	
■ 対策名称の相違	
■ 記載方針の相違	
・女川実績の反映	
・泊は格納容器バイパスの事	
故シーケンスグループ内に生	
故シーケンスをそれぞれ重要	
事故シーケンスとして選定し	
ているため、各着眼点につい	
て検討を行わずに「-」と記載	
している	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>大破断 LOCA</th> <th>低圧注入</th> <th>蓄圧注入</th> <th>格納容器スプレイ注入</th> <th>低圧再循環</th> <th>高圧再循環</th> <th>格納容器スプレイ再循環</th> <th>事故シーケンス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <p>炉心冷却成功 炉心冷却成功 大破断 LOCA+低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ再循環失敗 大破断 LOCA+高圧再循環失敗 +低圧再循環失敗 大破断 LOCA+蓄圧注入失敗 大破断 LOCA+低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 大破断 LOCA+蓄圧注入失敗 大破断 LOCA+低圧注入失敗</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>中破断 LOCA</th> <th>高圧注入</th> <th>蓄圧注入</th> <th>格納容器スプレイ注入</th> <th>高圧再循環</th> <th>格納容器スプレイ再循環</th> <th>事故シーケンス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <p>炉心冷却成功 中破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗 中破断 LOCA+高圧再循環失敗 中破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗 中破断 LOCA+蓄圧注入失敗 中破断 LOCA+高圧注入失敗</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>小破断 LOCA</th> <th>原子炉トリップ</th> <th>補助給水</th> <th>高圧注入</th> <th>格納容器スプレイ注入</th> <th>高圧再循環</th> <th>格納容器スプレイ再循環</th> <th>事故シーケンス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> </td> </tr> <tr> <td colspan="7"> <p>炉心冷却成功 小破断 LOCA +格納容器スプレイ再循環失敗 小破断 LOCA+高圧再循環失敗 小破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗 小破断 LOCA+高圧注入失敗 小破断 LOCA+補助給水失敗 ATWS のイベントツリーで整理^b</p> </td> </tr> </tbody> </table>	大破断 LOCA	低圧注入	蓄圧注入	格納容器スプレイ注入	低圧再循環	高圧再循環	格納容器スプレイ再循環	事故シーケンス								<p>炉心冷却成功 炉心冷却成功 大破断 LOCA+低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ再循環失敗 大破断 LOCA+高圧再循環失敗 +低圧再循環失敗 大破断 LOCA+蓄圧注入失敗 大破断 LOCA+低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 大破断 LOCA+蓄圧注入失敗 大破断 LOCA+低圧注入失敗</p>							中破断 LOCA	高圧注入	蓄圧注入	格納容器スプレイ注入	高圧再循環	格納容器スプレイ再循環	事故シーケンス								<p>炉心冷却成功 中破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗 中破断 LOCA+高圧再循環失敗 中破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗 中破断 LOCA+蓄圧注入失敗 中破断 LOCA+高圧注入失敗</p>							小破断 LOCA	原子炉トリップ	補助給水	高圧注入	格納容器スプレイ注入	高圧再循環	格納容器スプレイ再循環	事故シーケンス								<p>炉心冷却成功 小破断 LOCA +格納容器スプレイ再循環失敗 小破断 LOCA+高圧再循環失敗 小破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗 小破断 LOCA+高圧注入失敗 小破断 LOCA+補助給水失敗 ATWS のイベントツリーで整理^b</p>							<table border="1"> <thead> <tr> <th>大破断 LOCA</th> <th>低圧注入</th> <th>蓄圧注入</th> <th>格納容器スプレイ注入</th> <th>低圧再循環</th> <th>高圧注入</th> <th>格納容器スプレイ注入</th> <th>高圧再循環</th> <th>事故シーケンス</th> <th>シーケンス No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10"> </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <p>伊心冷却成功 伊心冷却成功 大破断 LOCA+低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ再循環失敗 大破断 LOCA+高圧再循環失敗 +低圧再循環失敗 伊心冷却成功 大破断 LOCA+低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 大破断 LOCA+蓄圧注入失敗 ECCS 注水機能失敗 ECCS 注水機能失敗</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>中破断 LOCA</th> <th>高圧注入</th> <th>蓄圧注入</th> <th>格納容器スプレイ注入</th> <th>高圧再循環</th> <th>格納容器スプレイ再循環</th> <th>事故シーケンス</th> <th>シーケンス No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <p>伊心冷却失敗 中破断 LOCA +格納容器スプレイ再循環失敗 中破断 LOCA+高圧再循環失敗 中破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗 中破断 LOCA+蓄圧注入失敗 ECCS 注水機能失敗 ECCS 注水機能失敗</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>小破断 LOCA</th> <th>原子炉トリップ</th> <th>補助給水</th> <th>高圧注入</th> <th>格納容器スプレイ注入</th> <th>高圧再循環</th> <th>格納容器スプレイ再循環</th> <th>事故シーケンス</th> <th>シーケンス No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9"> </td> </tr> <tr> <td colspan="9"> <p>伊心冷却失敗 小破断 LOCA +格納容器スプレイ再循環失敗 小破断 LOCA+高圧再循環失敗 小破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗 小破断 LOCA+高圧注入失敗 ECCS 注水機能失敗 ECCS 注水機能失敗 2次沸騰系からの 熱供給機能失敗 ATWS へ</p> </td> </tr> </tbody> </table>	大破断 LOCA	低圧注入	蓄圧注入	格納容器スプレイ注入	低圧再循環	高圧注入	格納容器スプレイ注入	高圧再循環	事故シーケンス	シーケンス No.											<p>伊心冷却成功 伊心冷却成功 大破断 LOCA+低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ再循環失敗 大破断 LOCA+高圧再循環失敗 +低圧再循環失敗 伊心冷却成功 大破断 LOCA+低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 大破断 LOCA+蓄圧注入失敗 ECCS 注水機能失敗 ECCS 注水機能失敗</p>										中破断 LOCA	高圧注入	蓄圧注入	格納容器スプレイ注入	高圧再循環	格納容器スプレイ再循環	事故シーケンス	シーケンス No.									<p>伊心冷却失敗 中破断 LOCA +格納容器スプレイ再循環失敗 中破断 LOCA+高圧再循環失敗 中破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗 中破断 LOCA+蓄圧注入失敗 ECCS 注水機能失敗 ECCS 注水機能失敗</p>								小破断 LOCA	原子炉トリップ	補助給水	高圧注入	格納容器スプレイ注入	高圧再循環	格納容器スプレイ再循環	事故シーケンス	シーケンス No.										<p>伊心冷却失敗 小破断 LOCA +格納容器スプレイ再循環失敗 小破断 LOCA+高圧再循環失敗 小破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗 小破断 LOCA+高圧注入失敗 ECCS 注水機能失敗 ECCS 注水機能失敗 2次沸騰系からの 熱供給機能失敗 ATWS へ</p>									<p>【女川】</p> <p>■ 設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イベントツリー及び抽出される事故シーケンスについては、設計の相違により PWR と BWR で相違しているため、女川に着色せず（大飯参照）（以下、相違理由説明を省略） <p>【大飯】</p> <p>■ 記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映 ・泊はイベントツリーにより抽出される事故シーケンスについて対応する事故シーケンスグループを記載し、第 1-5 表に示した事故シーケンスの番号と紐づけを行っている（以下、相違理由説明を省略）
大破断 LOCA	低圧注入	蓄圧注入	格納容器スプレイ注入	低圧再循環	高圧再循環	格納容器スプレイ再循環	事故シーケンス																																																																																																																																													
<p>炉心冷却成功 炉心冷却成功 大破断 LOCA+低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ再循環失敗 大破断 LOCA+高圧再循環失敗 +低圧再循環失敗 大破断 LOCA+蓄圧注入失敗 大破断 LOCA+低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 大破断 LOCA+蓄圧注入失敗 大破断 LOCA+低圧注入失敗</p>																																																																																																																																																				
中破断 LOCA	高圧注入	蓄圧注入	格納容器スプレイ注入	高圧再循環	格納容器スプレイ再循環	事故シーケンス																																																																																																																																														
<p>炉心冷却成功 中破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗 中破断 LOCA+高圧再循環失敗 中破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗 中破断 LOCA+蓄圧注入失敗 中破断 LOCA+高圧注入失敗</p>																																																																																																																																																				
小破断 LOCA	原子炉トリップ	補助給水	高圧注入	格納容器スプレイ注入	高圧再循環	格納容器スプレイ再循環	事故シーケンス																																																																																																																																													
<p>炉心冷却成功 小破断 LOCA +格納容器スプレイ再循環失敗 小破断 LOCA+高圧再循環失敗 小破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗 小破断 LOCA+高圧注入失敗 小破断 LOCA+補助給水失敗 ATWS のイベントツリーで整理^b</p>																																																																																																																																																				
大破断 LOCA	低圧注入	蓄圧注入	格納容器スプレイ注入	低圧再循環	高圧注入	格納容器スプレイ注入	高圧再循環	事故シーケンス	シーケンス No.																																																																																																																																											
<p>伊心冷却成功 伊心冷却成功 大破断 LOCA+低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ再循環失敗 大破断 LOCA+高圧再循環失敗 +低圧再循環失敗 伊心冷却成功 大破断 LOCA+低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 大破断 LOCA+蓄圧注入失敗 ECCS 注水機能失敗 ECCS 注水機能失敗</p>																																																																																																																																																				
中破断 LOCA	高圧注入	蓄圧注入	格納容器スプレイ注入	高圧再循環	格納容器スプレイ再循環	事故シーケンス	シーケンス No.																																																																																																																																													
<p>伊心冷却失敗 中破断 LOCA +格納容器スプレイ再循環失敗 中破断 LOCA+高圧再循環失敗 中破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗 中破断 LOCA+蓄圧注入失敗 ECCS 注水機能失敗 ECCS 注水機能失敗</p>																																																																																																																																																				
小破断 LOCA	原子炉トリップ	補助給水	高圧注入	格納容器スプレイ注入	高圧再循環	格納容器スプレイ再循環	事故シーケンス	シーケンス No.																																																																																																																																												
<p>伊心冷却失敗 小破断 LOCA +格納容器スプレイ再循環失敗 小破断 LOCA+高圧再循環失敗 小破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗 小破断 LOCA+高圧注入失敗 ECCS 注水機能失敗 ECCS 注水機能失敗 2次沸騰系からの 熱供給機能失敗 ATWS へ</p>																																																																																																																																																				

第1-2図 内部事象運転時レベル1 PRA イベントツリー (1/3)

※ ATWS の対象として考慮する起因事象については発生頻度等の観点から別途整理する。（別紙4）

第1-2図 PRAにおけるイベントツリー(1/3)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>インターフェイスシステムLOCA</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>事故シーケンス</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>インターフェイスシステムLOCA ATWSのイベントツリーで整理^④</td> </tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>補助給水</td> <td>事故シーケンス</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>炉心冷却成功 主給水流量喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理^④</td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>非常用所内交流電源</td> <td>事故シーケンス</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>炉心冷却成功 外部電源喪失+補助給水失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ATWSのイベントツリーで整理^④</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATWS</td> <td colspan="2">事故シーケンス</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">起因事象^④+原子炉トリップ失敗</td> </tr> <tr> <td>2次冷却系の破裂</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>主蒸気隔離</td> <td>事故シーケンス</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>炉心冷却成功 2次冷却系の破裂+補助給水失敗 2次冷却系の破裂+主蒸気隔離失敗 ATWSのイベントツリーで整理^④</td> </tr> </table>	インターフェイスシステムLOCA	原子炉トリップ	事故シーケンス					インターフェイスシステムLOCA ATWSのイベントツリーで整理 ^④	主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シーケンス				炉心冷却成功 主給水流量喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理 ^④	外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内交流電源	事故シーケンス				炉心冷却成功 外部電源喪失+補助給水失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ATWSのイベントツリーで整理 ^④	ATWS		事故シーケンス				起因事象 ^④ +原子炉トリップ失敗		2次冷却系の破裂	原子炉トリップ	主蒸気隔離	事故シーケンス				炉心冷却成功 2次冷却系の破裂+補助給水失敗 2次冷却系の破裂+主蒸気隔離失敗 ATWSのイベントツリーで整理 ^④		<table border="1"> <tr> <td>インターフェイスシステムLOCA</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>事故シーケンス</td> <td>事故シーケンスグループ</td> <td>シーケンス16</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>インターフェイスシステムLOCA 格納容器バイパス</td> <td>(16)</td> </tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>補助給水</td> <td>事故シーケンス</td> <td>事故シーケンスグループ</td> <td>シーケンス16</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>伊心冷却成功 主給水流量喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理^④</td> <td>(17)</td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>原子炉トリップ</td> <td>非常用所内交流電源</td> <td>事故シーケンス</td> <td>事故シーケンスグループ</td> <td>シーケンス16</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>伊心冷却成功 外部電源喪失+補助給水失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ATWSのイベントツリーで整理^④</td> <td>(18)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ATWS</td> <td colspan="2">事故シーケンス</td> <td>事故シーケンスグループ</td> <td>シーケンス16</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">原子炉トリップが必要な起因事象^④+原子炉トリップ失敗</td> <td>原子炉停止機能喪失</td> <td>(20)</td> </tr> </table>	インターフェイスシステムLOCA	原子炉トリップ	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンス16				インターフェイスシステムLOCA 格納容器バイパス	(16)	主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンス16				伊心冷却成功 主給水流量喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理 ^④	(17)	外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内交流電源	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンス16				伊心冷却成功 外部電源喪失+補助給水失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ATWSのイベントツリーで整理 ^④	(18)	ATWS		事故シーケンス		事故シーケンスグループ	シーケンス16			原子炉トリップが必要な起因事象 ^④ +原子炉トリップ失敗		原子炉停止機能喪失	(20)	<p>※ATWSの対象として考慮する起因事象については、発生頻度等の観点から別途整理する（別紙4）</p> <p>※ATWSの対象として考慮する起因事象については、発生頻度等の観点から別途整理する（別紙4）</p>
インターフェイスシステムLOCA	原子炉トリップ	事故シーケンス																																																																																					
			インターフェイスシステムLOCA ATWSのイベントツリーで整理 ^④																																																																																				
主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シーケンス																																																																																				
			炉心冷却成功 主給水流量喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理 ^④																																																																																				
外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内交流電源	事故シーケンス																																																																																				
			炉心冷却成功 外部電源喪失+補助給水失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ATWSのイベントツリーで整理 ^④																																																																																				
ATWS		事故シーケンス																																																																																					
		起因事象 ^④ +原子炉トリップ失敗																																																																																					
2次冷却系の破裂	原子炉トリップ	主蒸気隔離	事故シーケンス																																																																																				
			炉心冷却成功 2次冷却系の破裂+補助給水失敗 2次冷却系の破裂+主蒸気隔離失敗 ATWSのイベントツリーで整理 ^④																																																																																				
インターフェイスシステムLOCA	原子炉トリップ	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンス16																																																																																			
			インターフェイスシステムLOCA 格納容器バイパス	(16)																																																																																			
主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンス16																																																																																		
			伊心冷却成功 主給水流量喪失+補助給水失敗 ATWSのイベントツリーで整理 ^④	(17)																																																																																			
外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内交流電源	事故シーケンス	事故シーケンスグループ	シーケンス16																																																																																		
			伊心冷却成功 外部電源喪失+補助給水失敗 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ATWSのイベントツリーで整理 ^④	(18)																																																																																			
ATWS		事故シーケンス		事故シーケンスグループ	シーケンス16																																																																																		
		原子炉トリップが必要な起因事象 ^④ +原子炉トリップ失敗		原子炉停止機能喪失	(20)																																																																																		

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 災心・損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第1-2図 PRAにおけるイベントツリー(3/3)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由	
蒸気発生器 伝熱管破損	原子炉 トリップ	補助給水	破損側 蒸気発生器 の隔離	事故シーケンス									
				炉心冷却成功									
				蒸気発生器伝熱管破損 + 破損側蒸気発生器の隔離失敗									
				蒸気発生器伝熱管破損 + 補助給水失敗									
				ATWSのイベントツリーで整理 ^b									
過渡事象	原子炉 トリップ	補助給水		事故シーケンス									
				炉心冷却成功									
				過渡事象 + 補助給水失敗									
				ATWSのイベントツリーで整理 ^b									
原子炉補機 冷却機能喪失	原子炉 トリップ	補助給水	加圧器 遮がし弁/ 安全弁LOCA	RCP シール LOCA	事故シーケンス								
				炉心冷却成功									
				原子炉補機冷却機能喪失 + RCPシールLOCA									
				原子炉補機冷却機能喪失 + 加圧器遮がし弁/安全弁LOCA									
				原子炉補機冷却機能喪失 + 補助給水失敗									
				ATWSのイベントツリーで整理 ^b									
手動停止		補助給水		事故シーケンス									
				炉心冷却成功									
				手動停止 + 補助給水失敗									
※ ATWSの対象として考慮する起因事象については発生頻度等の観点から別途整理する。(別紙4)													
第1-2図 内部事象運転時レベル1 PRAイベントツリー(3/3)													
蒸気発生器 伝熱管破損	原子炉 トリップ	補助給水	破損側 蒸気発生器 の隔離	事故シーケンス	2次冷却系の 破断	原子炉トリップ	主蒸気調節	補助給水	事故シーケンス	事故シーケンス グループ	シケ ンスNo		
				炉心冷却成功									
				2次冷却系の破断 + 補助給水失敗									
				2次冷却系の破断 + 主蒸気調節失敗									
				ATWSのイベントツリーで整理 ^b									
過渡事象	原子炉 トリップ	補助給水		事故シーケンス									
				炉心冷却成功									
				過渡事象 + 補助給水失敗									
				ATWSのイベントツリーで整理 ^b									
蒸気発生器 伝熱管破損	原子炉 トリップ	補助給水	破損側 蒸気発生器 の隔離	事故シーケンス	事故シーケンス グループ	シケ ンスNo							
				炉心冷却成功									
				2次冷却系からの 放熱機能喪失									
				2次冷却系からの 放熱機能喪失 + 主蒸気調節失敗									
				ATWS ~									
過渡事象	原子炉 トリップ	補助給水		事故シーケンス									
				炉心冷却成功									
				過渡事象 + 補助給水失敗									
				ATWSのイベントツリーで整理 ^b									
手動停止	原子炉トリップ	補助給水		事故シーケンス	事故シーケンス グループ	シケ ンスNo							
				炉心冷却成功									
				過渡事象 + 補助給水失敗									
				ATWSのイベントツリーで整理 ^b									
原予炉補機 冷却機能喪失	原予炉 トリップ	補助給水	加圧器 遮がし弁/ 安全弁LOCA	RCP シール LOCA	事故シーケンス	事故シーケンス グループ	シケ ンスNo						
				炉心冷却成功									
				原子炉補機冷却機能喪失 + 加圧器遮がし弁/安全弁LOCA									
				原子炉補機冷却機能喪失 + 補助給水失敗									
				ATWSのイベントツリーで整理 ^b									
手動停止		補助給水		事故シーケンス	事故シーケンス グループ	シケ ンスNo							
				炉心冷却成功									
				手動停止 + 補助給水失敗									
ATWSの対象として考慮する起因事象については、発生頻度等の観点から別途整理する。(別紙4)													
第1-2図 内部事象運転時レベル1 PRAイベントツリー (3/3)													

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

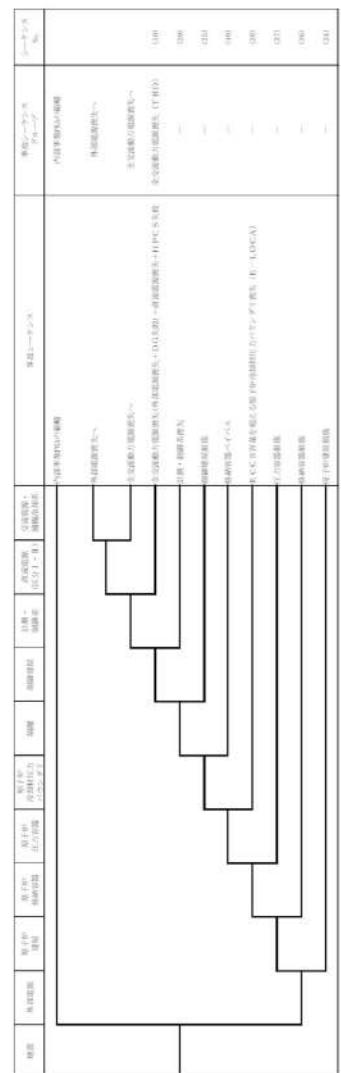
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉							女川原子力発電所 2 号炉							泊発電所 3 号炉							相違理由
地震	格納容器 バイパス	直接炉心損傷に 至る事象	大破断 LOCA	中破断 LOCA	小破断 LOCA	2次冷却系 の破断	起因事象	主給水流量喪失 2次冷却系の破裂	小破断LOCA	中破断LOCA	大破断LOCA	直接炉心損傷を1	格納容器バイパス串2	主給水流量喪失 2次冷却系の破裂	小破断LOCA	中破断LOCA	大破断LOCA	直接炉心損傷を1	格納容器バイパス串2	主給水流量喪失 2次冷却系の破裂	相違理由

※1 大破断LOCAを上回る規模のLOCA（Excessive LOCA）、原子炉格納容器損傷、原子炉建屋損傷、制御建屋損傷、複数の信号系損傷、1次系統路閉塞による2次系統熱機能喪失

※2 蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）

第1-3図 地震PRA階層イベントツリー



第1-3図 地震レベル1 PRA階層イベントツリー

【地震 PRA、津波 PRA にてご説明】

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>外因群別 原因</th> <th>原因別 原因</th> <th>原因別 原因</th> <th>原因別 原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外因群別 原因</td><td>原因別 原因</td><td>原因別 原因</td><td>原因別 原因</td></tr> <tr> <td>外因群別 原因</td><td>原因別 原因</td><td>原因別 原因</td><td>原因別 原因</td></tr> </tbody> </table>	外因群別 原因	原因別 原因	原因別 原因	原因別 原因	外因群別 原因	原因別 原因	原因別 原因	原因別 原因	外因群別 原因	原因別 原因	原因別 原因	原因別 原因			<p>第1-4図 地震レベル1 PRAイベントツリー</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>【地震 PRA、津波 PRA にてご説明】</p> </div>
外因群別 原因	原因別 原因	原因別 原因	原因別 原因												
外因群別 原因	原因別 原因	原因別 原因	原因別 原因												
外因群別 原因	原因別 原因	原因別 原因	原因別 原因												

第1-4図(1) 地震レベル1 PRAイベントツリー (外部電源喪失)

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字	：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
	<pre> graph TD A[全交流動力電源喪失] --- B[原子炉停止] B --- C[原子炉停止の制御] C --- D[原子炉停止の監視] D --- E[原子炉停止の監視] E --- F[外部電源喪失 + D.G.失敗] F --- G[外部電源喪失 + D.G.失敗 + 高圧ES失敗] G --- H[外部電源喪失 + D.G.失敗 + S.R.V.開閉失敗 + H.P.C.S失敗] H --- I[外部電源喪失 + D.G.失敗 + S.R.V.開閉失敗 + H.P.C.S失敗 + L.O.C.A] I --- J[外部電源喪失 + D.G.失敗 + H.P.C.S失敗 + 原子炉停止失敗] J --- K[原子炉停止監視喪失] </pre>		

第1-4図 (2) 地震レベル1 PRAイベントツリー（全交流動力電源喪失）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>津波</td><td>直接炉心損傷に至る事象</td><td>原子炉建屋 冷却機能喪失</td><td>外部電源喪失</td><td>主給水流量喪失</td><td>過渡事象</td><td>起因事象</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>炉心冷却成功</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>過渡事象</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>主給水流量喪失</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>外部電源喪失</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>原子炉建屋冷却機能喪失</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>直接炉心損傷</td></tr> </table> <p>※複数の信号系損傷</p>	津波	直接炉心損傷に至る事象	原子炉建屋 冷却機能喪失	外部電源喪失	主給水流量喪失	過渡事象	起因事象							炉心冷却成功							過渡事象							主給水流量喪失							外部電源喪失							原子炉建屋冷却機能喪失							直接炉心損傷	<table border="1"> <tr> <td>津波</td> <td>原予炉建屋又は軽油槽内への浸水 (0.1Pc < 2940, 0.1Pc > 33.3m)</td> <td>タービン建屋内への浸水 (0.1Pc < 2940, 0.1Pc > 33.3m)</td> <td>発生する起因事象</td> <td>事故シーケンス</td> <td>事故シーケンス グループ</td> <td>シーケンス No.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>—</td> <td>内部事象 P.R.A.の範囲</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>(41)</td> </tr> </table> <p>※1. 外部電源喪失による津波に対する冷却機能喪失と軸流及逆流内浸水による津波に対する冷却機能喪失との間には、時間差があるため、両者による津波に対する冷却機能喪失は全く別個であるため、津波による津波に対する冷却機能喪失と軸流及逆流内浸水による津波に対する冷却機能喪失とは、異なる津波に対する冷却機能喪失である。</p>	津波	原予炉建屋又は軽油槽内への浸水 (0.1Pc < 2940, 0.1Pc > 33.3m)	タービン建屋内への浸水 (0.1Pc < 2940, 0.1Pc > 33.3m)	発生する起因事象	事故シーケンス	事故シーケンス グループ	シーケンス No.				—	内部事象 P.R.A.の範囲	—	—					—	—	(41)	<table border="1"> <tr> <td>津波</td> <td>原予炉建屋又は軽油槽内への浸水 (0.1Pc < 2940, 0.1Pc > 33.3m)</td> <td>タービン建屋内への浸水 (0.1Pc < 2940, 0.1Pc > 33.3m)</td> <td>発生する起因事象</td> <td>事故シーケンス</td> <td>事故シーケンス グループ</td> <td>シーケンス No.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>—</td> <td>内部事象 P.R.A.の範囲</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>(41)</td> </tr> </table> <p>※1. 外部電源喪失による津波に対する冷却機能喪失と軸流及逆流内浸水による津波に対する冷却機能喪失との間には、時間差があるため、両者による津波に対する冷却機能喪失は全く別個であるため、津波による津波に対する冷却機能喪失と軸流及逆流内浸水による津波に対する冷却機能喪失とは、異なる津波に対する冷却機能喪失である。</p>	津波	原予炉建屋又は軽油槽内への浸水 (0.1Pc < 2940, 0.1Pc > 33.3m)	タービン建屋内への浸水 (0.1Pc < 2940, 0.1Pc > 33.3m)	発生する起因事象	事故シーケンス	事故シーケンス グループ	シーケンス No.				—	内部事象 P.R.A.の範囲	—	—					—	—	(41)	<p>第1-4図 津波PRA階層イベントツリー</p> <p>第1-5図 津波レベル1 PRAイベントツリー</p> <p>【地震PRA、津波PRAにてご説明】</p>
津波	直接炉心損傷に至る事象	原子炉建屋 冷却機能喪失	外部電源喪失	主給水流量喪失	過渡事象	起因事象																																																																																								
						炉心冷却成功																																																																																								
						過渡事象																																																																																								
						主給水流量喪失																																																																																								
						外部電源喪失																																																																																								
						原子炉建屋冷却機能喪失																																																																																								
						直接炉心損傷																																																																																								
津波	原予炉建屋又は軽油槽内への浸水 (0.1Pc < 2940, 0.1Pc > 33.3m)	タービン建屋内への浸水 (0.1Pc < 2940, 0.1Pc > 33.3m)	発生する起因事象	事故シーケンス	事故シーケンス グループ	シーケンス No.																																																																																								
			—	内部事象 P.R.A.の範囲	—	—																																																																																								
				—	—	(41)																																																																																								
津波	原予炉建屋又は軽油槽内への浸水 (0.1Pc < 2940, 0.1Pc > 33.3m)	タービン建屋内への浸水 (0.1Pc < 2940, 0.1Pc > 33.3m)	発生する起因事象	事故シーケンス	事故シーケンス グループ	シーケンス No.																																																																																								
			—	内部事象 P.R.A.の範囲	—	—																																																																																								
				—	—	(41)																																																																																								

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

1. 炉心損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第1-5図 プラント全体の量化結果</p>	<p>全 CDF = 8.9×10^{-5} (/炉年)</p> <p>第1-6図 プラント全体の炉心損傷頻度</p>	<p>内部事象 CDF = 5.5×10^{-4} (/炉年)</p> <p>地震 CDF = 3.3×10^{-4} (/炉年)</p> <p>第1-6図□プラント全体の炉心損傷頻度</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違 <ul style="list-style-type: none"> PWRとBWRで抽出される事故シーケンス及び事故シーケンスグループが異なるため、女川に着色せず（大飯参照）
<p>内部事象運転時レベル1PRA CDF = 2.8×10^{-6}</p> <p>津波レベル1PRA CDF = 3.0×10^{-7}</p> <p>第1-6図 レベル1PRAの量化結果 (事故シーケンスグループごとの寄与割合)</p>	<p>地震レベル1PRA CDF = 7.3×10^{-4} (/炉年)</p> <p>津波レベル1PRA CDF = 2.3×10^{-4} (/炉年)</p> <p>第1-7図□事故シーケンスグループ別の寄与割合</p>	<p>内部事象 CDF = 2.3×10^{-4} (/炉年)</p> <p>津波 CDF = 7.3×10^{-4} (/炉年)</p> <p>第1-7図□事故シーケンスグループ別の寄与割合</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 <ul style="list-style-type: none"> 女川に記載統一 ■個別評価による相違

- 第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

比較結果等をとりまとめた資料

1. 先行審査実績を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)

1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- d. 当社が自主的に変更したもの：なし

1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：まとめ資料全般に対して、女川2号炉審査実績の反映を行った
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- d. 当社が自主的に変更したもの：なし

2. まとめ資料との比較結果の概要

- ・女川2号炉、大飯発電所3／4号炉と泊発電所3号炉の主要な相違点について、以下に取り纏めた。
- ・地震PRAおよび津波PRAは再評価を実施中のため、本比較表については、地震PRA及び津波PRAの評価結果に係る部分を除いた範囲を対象としている。

項目	詳細項目	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2.1.1 格納容器破損モードの抽出、整理	格納容器破損モードの抽出結果 ・蒸気発生器伝熱管破損（gモード） 蒸気発生器伝熱管破損を起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。	(該当記載なし)		① 蒸気発生器伝熱管破損（gモード） 蒸気発生器伝熱管破損を起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器をバイパスして原子炉冷却材が環境中に放出される事象として分類する。	【女川】 ・蒸気発生器の有無により、格納容器破損モードが相違している（大飯と同様） 【大飯】 ・女川に記載を統一したことにより、泊と大飯で記載表現が相違している
	・溶融物直接接触（μモード） 1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。	⑧溶融物直接接触 原子炉圧力容器破損後に格納容器下部へ落下した溶融炉心が格納容器下部の床からその外側のドライウェルの床に弾がり、高温の溶融炉心がドライウェルの壁（パウンダリ）に接触してドライウェル壁の一部が溶融貫通し、格納容器の破損に至る事象として分類する。	⑥溶融物直接接触（μモード） 1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。	【女川】 ・PWRは原子炉格納容器が大きく溶融炉心が壁面に流れる構造ではないことから、1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に溶融炉心が急激に分散し原子炉格納容器壁に付着する事象を溶融物直接接触として分類する（大飯と同様） ・記載順が泊と大飯で相違している	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

項目	詳細項目	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2.1.1 格納容器破損モードの抽出、整理	格納容器破損モードの抽出結果	(該当記載なし)	①雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（未臨界確保失敗）） 原子炉停止失敗時に、炉心で発生した大量の水蒸気が格納容器へ放出され、格納容器圧力が早期に上昇して、格納容器が過圧破損に至る事象として分類する。	(該当記載なし)	【女川】 ・PWR, BWRでのプラント構成及び原子炉格納容器の体積の違いにより、原子炉停止失敗で即座に原子炉格納容器破損に至るような大量の水蒸気が炉心損傷前に放出されることはないと想定するため、PWRでは格納容器破損モードとして抽出していない（大飯と同様）
2.1.2 内部事象レベル1.5 PRAの定量化結果及び影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討	必ず想定する格納容器破損モードのうち、水素燃焼の取り扱い	(該当記載なし)	女川原子力発電所2号炉では、運転中、格納容器内を窒素で置換し、酸素濃度を低く管理しているため、水素濃度及び酸素濃度が可燃限界に至る可能性は十分低い。このため、本破損モードはレベル1.5 PRAの定量化において想定する格納容器破損モードからは除外した。	(該当記載なし)	【女川】 ・PWRは窒素置換を行っておらず、本破損モードをレベル1.5 PRAにて考慮する格納容器破損モードとしている（大飯と同様） (水素燃焼を有効性評価の評価対象としている点は泊、大飯と女川で同様)
2.2.1 評価対象とするPDSの選定	PDSを定義するに当たって着目している属性	原子炉格納容器内事故進展を把握するため以下に示す3種類の属性を用いて炉心損傷時のプラント損傷状態（PDS）を定義している。	格納容器内の事故進展の特徴を把握するために「格納容器破損時期」、「原子炉圧力容器圧力」、「炉心損傷時期」及び「電源有無」の4つの属性に着目してレベル1 PRAから抽出された事故シーケンスグループを分類し、PDSとして定義している。	原子炉格納容器内の事故進展の特徴を把握するために「事故のタイプと1次冷却材圧力」「炉心損傷時期」「格納容器内事故進展」の3つの属性に着目してレベル1 PRAから抽出された事故シーケンスグループを分類し、PDSとして定義している。	【女川】 ・炉型の相違により、PDSを定義するに当たって着目している属性が異なる（大飯と同様） ・設備名称が相違している（格納容器⇒原子炉格納容器）
2.2.2 評価事故シーケンス選定の考え方及び選定結果	評価事故シーケンス選定結果	評価事故シーケンスの選定結果は第2-4表及び2.2.3項の記載を参照。 (以下、相違例を示す) 格納容器破損モード：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損） ・最も厳しいPDS：AED ・評価事故シーケンス：大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗（全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮）	評価事故シーケンスの選定結果は第2-4表を参照。 (以下、相違例を示す) 格納容器破損モード：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損） ・最も厳しいPDS：AE+SBO ・評価事故シーケンス：大破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗+損傷炉心冷却失敗+（デブリ冷却成功）+長期冷却失敗	評価事故シーケンスの選定結果は第2-4表及び2.2.2項の記載を参照。 (以下に相違例を示す) 格納容器破損モード：雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損） ・最も厳しいPDS：AED ・評価事故シーケンス：大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗（全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮）	【女川】 ・設計の相違により、泊と女川で評価事故シーケンスが相違している（大飯と同様） 【大飯】 ・評価事故シーケンス選定結果の項建てについて、女川実績の反映により、泊は2.2.2項、大飯は2.2.3項に記載している

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンス選定の全体プロセスは第2-1図に示すとおりであり、以下に各検討ステップにおける実施内容を整理した。 【概要】 ① 内部事象レベル1.5 PRA及びPRAを適用できない外部事象に係る定性的検討から格納容器破損モードを抽出し、解釈の記載との比較検討及び分類を行った。 ② 抽出された格納容器破損モードのうち、炉心損傷発生時点で原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できない格納容器バイパス、格納容器先行破損に該当するものは、解釈に基づき炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とした。 ③ 国内外で得られている知見や実プラントでの運用等も踏まえた検討を行い、新たに追加すべき格納容器破損モードはないものと判断した。 ④ 格納容器破損モードごとに格納容器破損モード発生の観点で厳しいプラント損傷状態（PDS）を選定し、その中で厳しい事故シーケンスを検討し、格納容器破損防止対策の有効性評価の評価事故シーケンスとして選定した。	2 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンス選定の全体プロセスを第2-1図に示す。また、以下に各検討ステップにおける実施内容を整理した。 【概要】 ① 内部事象レベル1.5 PRA及びPRAを適用できない外部事象に係る定性的検討から格納容器破損モードを抽出し、解釈の記載との比較検討・分類を実施した。 ② 抽出された格納容器破損モードのうち、炉心損傷発生時点で原子炉格納容器の機能に期待できない格納容器バイパス、格納容器先行破損に該当するものは、解釈1-2(b)に基づき炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とした。 ③ 国内外で得られている知見や実プラントでの運用等も踏まえた検討を行い、新たに追加すべき格納容器破損モードの要否を検討した。 ④ 格納容器破損モードごとに格納容器破損モード発生の観点で厳しいプラント損傷状態（以下「PDS」という。）を選定し、その中で厳しい事故シーケンスを検討し、格納容器破損防止対策の有効性評価の評価事故シーケンスとして選定した。	2 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定について 格納容器破損モードの選定の全体プロセスを第2-1図に示す。また、以下に各検討ステップにおける実施内容を整理した。 【概要】 ① 内部事象レベル1.5 PRA及びPRAを適用できない外部事象に係る定性的検討から格納容器破損モードを抽出し、解釈の記載との比較検討・分類を実施した。 ② 抽出された格納容器破損モードのうち、炉心損傷発生時点で原子炉格納容器の機能に期待できない格納容器バイパス、格納容器先行破損に該当するものは、解釈1-2(b)に基づき炉心損傷防止対策の有効性評価の対象とした。 ③ 国内外で得られている知見や実プラントでの運用等も踏まえた検討を行い、新たに追加すべき格納容器破損モードの要否を検討した。 ④ 格納容器破損モードごとに格納容器破損モード発生の観点で厳しいプラント損傷状態（以下「PDS」という。）を選定し、その中で厳しい事故シーケンスを検討し、格納容器破損防止対策の有効性評価の評価事故シーケンスとして選定した。	【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 (以下、相違理由説明を省略)
2.1 格納容器破損モードの分析について 解釈において、格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容器破損モードの選定の個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり記載されている。 2-1	2.1 格納容器破損モードの分析について 解釈には、格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容器破損モードの個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおりに示されている。 2-1 (a) 必ず想定する格納容器破損モード <ul style="list-style-type: none">・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用・ 水素燃焼・ 格納容器直接接触（シェルアタック）・ 溶融炉心・コンクリート相互作用 (b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード <ul style="list-style-type: none">① 個別プラントの内部事象に関するPRA及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実	2.1 格納容器破損モードの分析について 解釈には、格納容器破損防止対策の有効性評価に係る格納容器破損モードの個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおりに示されている。 2-1 (a) 必ず想定する格納容器破損モード <ul style="list-style-type: none">・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用・ 水素燃焼・ 格納容器直接接触（シェルアタック）・ 溶融炉心・コンクリート相互作用 (b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード <ul style="list-style-type: none">① 個別プラントの内部事象に関するPRA及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実	【女川】 ■設備名称の相違 ・格納容器⇒原子炉格納容器 (以下、相違理由説明を省略)
(b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード ① 個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれ	(a) 必ず想定する格納容器破損モード <ul style="list-style-type: none">・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用・ 水素燃焼・ 格納容器直接接触（シェルアタック）・ 溶融炉心・コンクリート相互作用 (b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード <ul style="list-style-type: none">① 個別プラントの内部事象に関するPRA及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実	2-1 (a) 必ず想定する格納容器破損モード <ul style="list-style-type: none">・ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）・ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱・ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用・ 水素燃焼・ 格納容器直接接触（シェルアタック）・ 溶融炉心・コンクリート相互作用 (b) 個別プラント評価により抽出した格納容器破損モード <ul style="list-style-type: none">① 個別プラントの内部事象に関するPRA及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実	【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・大飯は解釈2-1(a)を記載していない

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>に代わる方法で評価を実施すること。</p> <p>② その結果、上記2-1(a)の格納容器破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが抽出された場合には、想定する格納容器破損モードとして追加すること。</p> <p>これを踏まえ、大飯3号炉及び4号炉を対象としたPRAの知見等を活用して、格納容器破損モードの分析を実施している。</p> <p>具体的には、炉心損傷防止対策に係る事故シーケンスグループの分析の場合と同様に、重大事故等対処設備の有効性評価を行う格納容器破損モードの選定という今回の原子炉設置変更許可申請での位置づけを考慮し、これまでに整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない、原子炉設置許可取得済の設備にのみ期待できるプラント状態を評価対象としたPRAモデルで内部事象レベル1.5PRAを実施している。</p> <p>また、外部事象については、地震レベル1.5PRAは原子炉格納容器本体、原子炉建屋、格納容器隔離弁等の損傷から原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失に至る過程に不確かさが大きくなる傾向にあり、国内でも試解析例はあるものの、定量評価結果の活用に際しては損傷箇所、損傷モード等の精緻化検討が必要であるため、現段階では事故シーケンス選定の検討に適用可能でないと判断した。</p> <p>PRAが適用可能でないと判断した外部事象については定性的な検討から発生する事故シーケンスの分析を実施することとした。</p>	<p>施すること。</p> <p>② その結果、上記2-1(a)の格納容器破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが抽出された場合には、想定する格納容器破損モードとして追加すること。</p> <p>上記2-1(b)①に基づき、内部事象レベル1.5PRAを実施し、格納容器破損モードを評価した。</p> <p>外部事象について、地震レベル1.5PRAは原子炉建屋、格納容器等の損傷から格納容器の閉じ込め機能喪失に至る過程に不確かさが大きく、定量評価結果の活用に際しては損傷箇所、損傷モード等の精緻化の検討が必要な段階であるため、現段階では事故シーケンス選定の検討に適用しないこととした。</p> <p>また、PRAの適用が困難と判断した外部事象については定性的な検討により発生する格納容器破損モードの分析を行った。実施した格納容器破損モード抽出に係る分析結果を以下に示す。</p>	<p>施すること。</p> <p>② その結果、上記2-1(a)の格納容器破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが抽出された場合には、想定する格納容器破損モードとして追加すること。</p> <p>上記2-1(b)①に基づき、内部事象レベル1.5PRAを実施し、格納容器破損モードを評価した。</p> <p>具体的には、炉心損傷防止対策に係る事故シーケンスグループの分析の場合と同様に、重大事故等対処設備の有効性評価を行う格納容器破損モードの選定という今回の原子炉設置変更許可申請での位置づけを考慮し、これまでに整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない、原子炉設置許可取得済の設備にのみ期待できるプラント状態を評価対象としたPRAモデルで内部事象レベル1.5PRAを実施している。</p> <p>外部事象について、地震レベル1.5PRAは原子炉建屋、原子炉格納容器等の損傷から原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失に至る過程に不確かさが大きく、定量評価結果の活用に際しては損傷箇所、損傷モード等の精緻化の検討が必要な段階であるため、現段階では事故シーケンス選定の検討に適用しないこととした。</p> <p>また、PRAの適用が困難と判断した外部事象については定性的な検討により発生する格納容器破損モードの分析を行った。実施した格納容器破損モード抽出に係る分析結果を以下に示す。</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊は「はじめに」にて記載しているPRAで考慮する対象について改めて記載している
<p>2.1.1 格納容器破損モードの抽出、整理</p> <p>(1) PRAに基づく整理</p> <p>内部事象レベル1.5PRAにおいては、事故の進展に伴い生じる原子炉格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から、後掲する①～⑬に示す格納容器破損モードの抽出を行っている。</p>	<p>2.1.1 格納容器破損モードの抽出、整理</p> <p>(1) PRAに基づく整理</p> <p>内部事象レベル1.5PRAを実施し、事故の進展に伴い生じる格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から、以下の①～⑬に示す格納容器破損モードの抽出を行った。</p>	<p>2.1.1 格納容器破損モードの抽出、整理</p> <p>(1) PRAに基づく整理</p> <p>内部事象レベル1.5PRAを実施し、事故の進展に伴い生じる原子炉格納容器の健全性に影響を与える負荷の分析から、以下の①～⑬に示す格納容器破損モードの抽出を行った。</p>	<p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川実績の反映 泊は格納容器の破損モード単位で付番しており、大飯は

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>具体的には、第2-2図のとおり炉心損傷前、原子炉容器破損前、原子炉容器破損直後、原子炉容器破損以降の長期の各プラント状態に分類して、それぞれの状態で発生する負荷を抽出している。また、事故進展中に実施される緩和手段等から第2-3図に示す格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損モードを抽出して整理している。これらの各破損モードにおけるレベル1.5PRAの定量化結果を第2-1表及び第2-4図に示す。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>泊と大飯の格納容器破損モードの記載を比較するため、 1-2-7～8ページ（点線部分）の記載を再掲</p> </div> <p><抽出された格納容器破損モード></p> <ul style="list-style-type: none"> ①格納容器バイパス <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気発生器伝熱管破損（gモード） <p>蒸気発生器伝熱管破損を起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。</p> ・インターフェイスシステムLOCA（vモード） <p>インターフェイスシステムLOCAを起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。</p> ③インターフェイスシステムLOCA <p>インターフェイスシステムLOCAの発生により、格納容器をバイパスして原子炉冷却材が原子炉建屋内に放出される事象として分類する。</p> 	<p>具体的には第2-2図のとおり炉心損傷前、原子炉圧力容器破損前、原子炉圧力容器破損直後、原子炉圧力容器破損以降の各プラント状態に分類し、それぞれの状態で発生する負荷を抽出している。また、事故進展中に実施される緩和手段等を考慮し、第2-3図に示す格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損に至る格納容器破損モードを整理している。内部事象レベル1.5PRAから抽出された格納容器破損モード及び定量化結果を第2-1表に示す。また、格納容器破損モードごとの格納容器破損頻度への寄与割合を第2-4図に示す。</p>	<p>具体的には第2-2図のとおり炉心損傷前、原子炉容器破損前、原子炉容器破損直後、原子炉容器破損以降の各プラント状態に分類し、それぞれの状態で発生する負荷を抽出している。また、事故進展中に実施される緩和手段等を考慮し、第2-3図に示す格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損に至る格納容器破損モードを整理している。内部事象レベル1.5PRAから抽出された格納容器破損モード及び定量化結果を第2-1表に示す。また、格納容器破損モードごとの格納容器破損頻度への寄与割合を第2-4図に示す。</p>	<p>■格納容器の状態に対して付番している (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■設備名称の相違 ・原子炉圧力容器 ⇄ 原子炉容器 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>■設計の相違 ・蒸気発生器の有無により、格納容器破損モードが相違している</p> <p>【女川】 ■構成、記載表現の相違 ・泊の構成に合わせて女川の記載順序を入れ替 (以降、同様の相違は「構成、記載表現の相違」と表示)</p> <p>■記載表現の相違 ・泊は格納容器破損モードのギリシャ文字での割り当て</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>②格納容器隔離失敗</p> <ul style="list-style-type: none"> 格納容器隔離失敗（β モード） <p>事故時には原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能維持のために原子炉格納容器の隔離を行うが、この隔離操作に失敗する事象として抽出。</p> 	<p>④格納容器隔離失敗</p> <p>炉心が損傷した時点で、格納容器の隔離に失敗しており、格納容器の閉じ込め機能を喪失している事象として分類する。</p>	<p>③格納容器隔離失敗（β モード）</p> <p>炉心が損傷した時点で、原子炉格納容器の隔離に失敗しており、原子炉格納容器の閉じ込め機能を喪失している事象として分類する。</p>	<p>を記載している (以下、相違理由説明を省略)</p>
<p>③格納容器物理的破損</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉容器内での水蒸気爆発（α モード） <p>原子炉容器内において、高温の溶融炉心と水が接触して生じる水蒸気爆発により原子炉格納容器の健全性が脅かされる事象として抽出。</p> 	<p>⑤原子炉圧力容器内での水蒸気爆発</p> <p>高温の溶融炉心が下部プレナムの水中に落下して水蒸気爆発が発生し、その際の発生エネルギーによって原子炉圧力容器の蓋がミサイルとなって格納容器に衝突し、格納容器破損に至る事象として分類する。</p>	<p>④原子炉容器内での水蒸気爆発（α モード）</p> <p>高温の溶融炉心が下部プレナムの水中に落下して水蒸気爆発が発生し、その際の発生エネルギーによって原子炉容器の蓋がミサイルとなって原子炉格納容器に衝突し、原子炉格納容器破損に至る事象として分類する。</p>	
<p>・格納容器内の水蒸気爆発又は圧力スパイク（η モード）</p> <p>原子炉格納容器内において、高温の溶融炉心と水が接触して生じる水蒸気爆発又は圧力スパイクにより原子炉格納容器の健全性が脅かされる事象として抽出。</p>	<p>⑦原子炉圧力容器外での水蒸気爆発</p> <p>高温の溶融炉心が格納容器下部の水中に落下し、水蒸気爆発又は水蒸気による圧力スパイクが発生する可能性がある。このときに格納容器に付加される機械的エネルギーによって格納容器の破損に至る事象として分類する。</p>	<p>⑤格納容器内の水蒸気爆発又は圧力スパイク（η モード）</p> <p>高温の溶融炉心が原子炉格納容器下部の水中に落下し、水蒸気爆発又は水蒸気による圧力スパイクが発生する可能性がある。このときに原子炉格納容器に付加される機械的エネルギーによって原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p>	<p>【女川】</p> <p>■名称の相違</p> <p>・格納容器破損モードの名称が相違している（内容は相違なし） (以下、相違理由説明を省略)</p>
<p>・溶融物直接接触（μ モード）</p> <p>1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。</p>	<p>⑧溶融物直接接触</p> <p>原子炉圧力容器破損後に格納容器下部へ落下した溶融炉心が格納容器下部の床からその外側のドライウェルの床に拡がり、高温の溶融炉心がドライウェルの壁（バウンダリ）に接触してドライウェル壁の一部が溶融貫通し、格納容器の破損に至る事象として分類する。</p>	<p>⑥溶融物直接接触（μ モード）</p> <p>1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p>	<p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <p>・PWRは原子炉格納容器が大きく溶融炉心が壁面に流れる構造ではないことから、1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に溶融炉心が急激に分散し原子炉格納容器壁に付着する事象を溶融物直接接触として分類する</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> ・格納容器雰囲気直接加熱 (σ モード) <p>1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器雰囲気中を飛散する過程及びエントリメンツ現象で微粒子化し、雰囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱及び加温により原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。</p> ・水素燃焼又は水素爆轟 (γ モード、γ' モード、γ'' モード) <p>燃料被覆管と水蒸気の反応（ジルコニウム-水反応）、溶融炉心・コンクリート相互作用により発生する水素等の可燃性ガスが、大量に原子炉格納容器内に蓄積され燃焼する事象や、さらにガス濃度が高い場合に爆燃又は爆轟が発生し機械的荷重により原子炉格納容器が破損する事象として抽出しており、発生時期により原子炉容器破損以前 (γ モード)、直後 (γ' モード) 及び長時間経過後 (γ'' モード) に分類する。</p> ・ベースマット溶融貫通 (ϵ モード) <p>溶融炉心が原子炉下部キャビティへ落下した後、冷却できない場合に崩壊熱によりコンクリートが侵食される状況となり、原子炉格納容器のベースマットが貫通する事象として抽出。</p> ・格納容器貫通部過温破損 (τ モード) <p>原子炉格納容器雰囲気温度が異常に上昇して過熱している状態で貫通部の熱的に脆弱な部分が過温破損する事象として抽出。</p> ・水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損 (δ モード) 	<p>⑥格納容器雰囲気直接加熱</p> <p>高圧状態で原子炉圧力容器が破損した場合に、溶融炉心が格納容器の雰囲気中を飛散する過程で微粒子化し、雰囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱・加圧の結果、格納容器圧力が上昇し格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑫水素燃焼</p> <p>格納容器内に酸素等の反応性のガスが混在していた場合にジルコニウム-水反応等によって発生した水素と反応して激しい燃焼が生じ、格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑪溶融炉心・コンクリート相互作用</p> <p>原子炉圧力容器の破損後、格納容器内に放出された溶融炉心が十分に冷却できない状態が継続した場合に、格納容器下部の側壁のコンクリートが浸食され、原子炉圧力容器支持機能の喪失により格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑩雰囲気圧力・温度による静的負荷（過温破損）</p> <p>原子炉圧力容器破損後、格納容器内で溶融炉心が冷却できない状態が継続した場合に、溶融炉心からの輻射及び対流によって格納容器の雰囲気が加熱され、格納容器の貫通部等が熱的に損傷し、格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑩雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（長期冷却失敗））</p>	<p>⑦格納容器雰囲気直接加熱 (σ モード)</p> <p>1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器の雰囲気中を飛散する過程で微粒子化し、雰囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱・加圧の結果、原子炉格納容器圧力が上昇し原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑧水素燃焼又は水素爆轟 (γ モード、γ' モード、γ'' モード)</p> <p>燃料被覆管と水蒸気の反応（ジルコニウム-水反応）、溶融炉心・コンクリート相互作用により発生する水素等の可燃性ガスが、大量に原子炉格納容器内に蓄積され燃焼する事象や、さらにガス濃度が高い場合に爆燃又は爆轟が発生し機械的荷重により原子炉格納容器が破損する事象として抽出しており、発生時期により原子炉容器破損以前 (γ モード)、直後 (γ' モード) 及び長時間経過後 (γ'' モード) に分類する。</p> <p>⑨ベースマット溶融貫通 (ϵ モード)</p> <p>原子炉容器の破損後、原子炉下部キャビティに落下した溶融炉心が十分に冷却できない状態が継続した場合に、崩壊熱によりコンクリートが侵食される状況となり、原子炉格納容器のベースマットが貫通する事象又は原子炉格納容器下部の側壁のコンクリートが浸食され、原子炉容器支持機能の喪失により原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑩格納容器貫通部過温破損 (τ モード)</p> <p>原子炉容器破損後、原子炉格納容器内で溶融炉心が冷却できない状態が継続した場合に、溶融炉心からの輻射及び対流によって原子炉格納容器の雰囲気が加熱され、格納容器の貫通部等が熱的に損傷し、原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>⑪水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損 (δ モード)</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は水素燃焼及び水素爆轟それぞれについて説明を記載するとともに、γ、γ'、γ'' モードの分類について説明を加えている ・女川は運転中に格納容器内を窒素で置換していることを踏まえた記載となっている <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊はϵモードの説明としてベースマット貫通事象と側壁のコンクリート浸食による破損の両方を記載している

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>溶融炉心の崩壊熱により発生する水蒸気及び溶融炉心・コンクリート相互作用で発生する非凝縮性ガス（CO₂等）の蓄積によって、原子炉格納容器が過圧破損する事象として抽出。</p> <p>・水蒸気蓄積による格納容器先行破損（θモード） 溶融炉心の崩壊熱により水蒸気の発生が継続し、原子炉格納容器圧力が徐々に上昇し原子炉格納容器が炉心損傷前に過圧破損する事象として抽出。</p> <p>(2) PRAに代わる検討に基づく整理 外部事象の影響としては、地震時には建屋損傷等の炉心損傷直結事象が発生した場合の原子炉格納容器破損への影響が想定されるが、これは地震レベル1PRAの知見からも損傷モードとして抽出されており、今回内部事象から選定した格納容器破損モードに追加すべきものはないものと考えられる。津波やその他の自然現象においても原子炉格納容器及び内部構造物が直接破損する可能性は低く、新たに追加すべき格納容器破損モードは発生しないものと推定される（別紙1）。</p>	<p>炉心損傷後に溶融炉心の冷却が達成される中で、崩壊熱によって発生する水蒸気によって格納容器が過圧され、破損に至る事象又は溶融炉心が冷却されない場合に、溶融炉心・コンクリート相互作用による非凝縮性ガスの発生が継続し、格納容器内が過圧されて格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>②雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（崩壊熱除去失敗）） 炉心の冷却が達成される中で、水蒸気の蓄積による準静的加圧で格納容器が炉心損傷前に破損する事象として分類する。</p> <p>①雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（未臨界確保失敗）） 原子炉停止失敗時に、炉心で発生した大量の水蒸気が格納容器へ放出され、格納容器圧力が早期に上昇して、格納容器が過圧破損に至る事象として分類する。</p> <p>(2) PRAに代わる検討に基づく整理 地震、津波及びその他の外部事象等に対する格納容器破損モードについて、内部事象レベル1.5PRAの知見等を活用して検討した結果、地震、津波及びその他の外部事象等についても、炉心損傷後の格納容器内の事象進展は内部事象と同等であると考えられることから、格納容器破損モードは内部事象と同等であり、今回、内部事象PRAから選定した格納容器破損モードに追加すべきものはないものと判断した。（別紙1）</p>	<p>炉心損傷後に溶融炉心の冷却が達成される中で、崩壊熱によって発生する水蒸気によって原子炉格納容器が過圧され、破損に至る事象又は溶融炉心が冷却されない場合に、溶融炉心・コンクリート相互作用による非凝縮性ガスの発生が継続し、原子炉格納容器内が過圧されて原子炉格納容器の破損に至る事象として分類する。</p> <p>②水蒸気蓄積による格納容器先行破損（θモード） 炉心の冷却が達成される中で、水蒸気の蓄積による準静的加圧で原子炉格納容器が炉心損傷前に破損する事象として分類する。</p> <p>(2) PRAに代わる検討に基づく整理 地震、津波及びその他の外部事象等に対する格納容器破損モードについて、内部事象レベル1.5PRAの知見等を活用して検討した結果、地震、津波及びその他の外部事象等についても、炉心損傷後の格納容器内の事象進展は内部事象と同等であると考えられることから、格納容器破損モードは内部事象と同等であり、今回内部事象PRAから選定した格納容器破損モードに追加すべきものはないものと判断した。（別紙1）</p>	<p>【女川】 ■設計の相違 ・PWR、BWRでのプラント構成及び原子炉格納容器の体積の違いにより、原子炉停止失敗で即座に原子炉格納容器破損に至るような大量の水蒸気が炉心損傷前に放出されることはないため、PWRでは格納容器破損モードとして抽出していない</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>泊と大飯の格納容器破損モードの記載を比較するため、 1-2-3～6ページ（実線部分）に再掲</p> <p><抽出された格納容器破損モード></p> <p>①格納容器バイパス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気発生器伝熱管破損（gモード） 蒸気発生器伝熱管破損を起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。 ・インターフェイスシステムLOCA（vモード） インターフェイスシステムLOCAを起因事象として炉心損傷が生じ、原子炉格納容器外へ放射性物質が放出される事象として抽出。 <p>②格納容器隔離失敗</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器隔離失敗（βモード） 事故時には原子炉格納容器の放射性物質の閉じ込め機能維持のために原子炉格納容器の隔離を行うが、この隔離操作に失敗する事象として抽出。 <p>③格納容器物理的破損</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉容器内の水蒸気爆発（αモード） 原子炉容器内において、高温の溶融炉心と水が接触して生じる水蒸気爆発により原子炉格納容器の健全性が脅かされる事象として抽出。 ・格納容器内の水蒸気爆発又は圧力スパイク（ηモード） 原子炉格納容器内において、高温の溶融炉心と水が接触して生じる水蒸気爆発又は圧力スパイクにより原子炉格納容器の健全性が脅かされる事象として抽出。 ・溶融物直接接触（μモード） 1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器内へ急激に分散し、原子炉格納容器壁に付着して熱的に原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。 ・格納容器雰囲気直接加熱（σモード） 			<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載箇所の相違 ・女川実績の反映

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1次冷却系が高圧状態で原子炉容器が破損した場合に、溶融炉心が原子炉格納容器雰囲気中を飛散する過程及びエントレインメント現象で微粒子化し、雰囲気ガスとの直接的な熱伝達等による急激な加熱及び加温により原子炉格納容器の破損に至る事象として抽出。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水素燃焼又は水素爆轟 (γ モード、γ' モード、γ'' モード) <p>燃料被覆管と水蒸気の反応 (ジルコニウム-水反応)、溶融炉心・コンクリート相互作用により発生する水素等の可燃性ガスが、大量に原子炉格納容器内に蓄積され燃焼する事象や、さらにガス濃度が高い場合に爆燃又は爆轟が発生し機械的荷重により原子炉格納容器が破損する事象として抽出しており、発生時期により原子炉容器破損以前 (γ モード)、直後 (γ' モード) 及び長時間経過後 (γ'' モード) に分類する。</p> ・ベースマット溶融貫通 (ε モード) <p>溶融炉心が原子炉下部キャビティへ落下した後、冷却ができない場合に崩壊熱によりコンクリートが侵食される状況となり、原子炉格納容器のベースマットが貫通する事象として抽出。</p> ・格納容器貫通部過温破損 (τ モード) <p>原子炉格納容器雰囲気温度が異常に上昇して過熱している状態で貫通部の熱的に脆弱な部分が過温破損する事象として抽出。</p> ・水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損 (δ モード) <p>溶融炉心の崩壊熱により発生する水蒸気及び溶融炉心・コンクリート相互作用で発生する非凝縮性ガス (CO_2等) の蓄積によって、原子炉格納容器が過圧破損する事象として抽出。</p> ・水蒸気蓄積による格納容器先行破損 (θ モード) <p>溶融炉心の崩壊熱により水蒸気の発生が継続し、原子炉格納容器圧力が徐々に上昇し原子炉格納容器が炉心損傷前に過圧破損する事象として抽出。</p> 			
<p>2.1.2 レベル1. 5 P R Aの定量化結果及び影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討</p> <p>第2-1表に示す格納容器破損モードについて、解釈に基づき必ず</p>	<p>2.1.2 内部事象レベル1. 5 P R Aの定量化結果及び影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討</p> <p>第2-1表に示す格納容器破損モードについて、2.1.1項に示す</p>	<p>2.1.2 内部事象レベル1. 5 P R Aの定量化結果及び影響度を踏まえた格納容器破損モードの検討</p> <p>第2-1表に示す格納容器破損モードについて、2.1.1項に示す</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
想定する以下の格納容器破損モードとの対応について検討を行った。	レベル1.5 PRAから抽出された格納容器破損モードと解釈2-1(a)に示されている必ず想定する以下の格納容器破損モードとの対応について検討を行った。	レベル1.5 PRAから抽出された格納容器破損モードと解釈2-1(a)に示されている必ず想定する以下の格納容器破損モードとの対応について検討を行った。	
2-1 (a) 必ず想定する格納容器破損モード ・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） ・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・水素燃焼 ・格納容器直接接触（シェルアタック） ・溶融炉心・コンクリート相互作用	2-1 (a) 必ず想定する格納容器破損モード ・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） ・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・水素燃焼 ・格納容器直接接触（シェルアタック） ・溶融炉心・コンクリート相互作用	2-1 (a) 必ず想定する格納容器破損モード ・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） ・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・水素燃焼 ・格納容器直接接触（シェルアタック） ・溶融炉心・コンクリート相互作用	
その結果、上記の必ず想定する格納容器破損モードに分類されない破損モードが抽出されたため、新たな格納容器破損モードとして設定する必要性について検討を実施した。	確認の結果、上記の必ず想定する格納容器破損モードに分類されない以下(1)～(4)の破損モードが抽出されたため、これを新たな格納容器破損モードとして追加することの要否について検討を実施した。	確認の結果、上記の必ず想定する格納容器破損モードに分類されない以下(1)～(3)の破損モードが抽出されたため、これを新たな格納容器破損モードとして追加することの要否について検討を実施した。	【女川】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 泊は蒸気発生器伝熱管破損、格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOC Aをまとめて記載しており、女川は格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCAをまとめて記載している
なお、必ず想定する格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触（シェルアタック）については、原子炉格納容器が小さく、原子炉下部のペデスタルに開口部があるBWRマークI型の原子炉格納容器に特有の事象とみなされている。PWRでは原子炉格納容器が大きく、溶融炉心が壁面に流れる構造ではないため、発生の可能性がないと考えられることから、解析による評価対象として想定する格納容器破損モードとはしていない（別紙7）。	なお、必ず想定する格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触（シェルアタック）は、格納容器下部の床面とその外側のドライウェルの床面とが同じ高さに設計されているBWRM a r k - I型の格納容器に特有の破損モードであり、女川原子力発電所2号炉のM a r k - I改良型格納容器では、溶融炉心が格納容器ハウジングに直接接触することはない構造であることから、格納容器破損モードとして考慮しない。（別紙8）	なお、必ず想定する格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触（シェルアタック）は、原子炉格納容器が小さく、原子炉格納容器下部のペデスタルに開口部があるBWRマークI型の原子炉格納容器に特有の事象とみなされている。PWRでは原子炉格納容器が大きく、溶融炉心が壁面に流れる構造ではないため、発生の可能性がないと考えられることから、格納容器破損モードとして考慮しない。（別紙8）	【女川】 ■設計の相違 ・格納容器直接接触（シェルアタック）を格納容器破損モードとして考慮しない理由について、炉型に即した記載をしている
	※格納容器直接接触には、原子炉圧力容器が高圧の状態で破損した場合に、溶融炉心が急激に噴出し、噴出した溶融炉心が原子	※格納容器直接接触には、原子炉容器が高圧の状態で破損した場合に、溶融炉心が急激に噴出し、噴出した溶融炉心が原子	【大飯】 ■記載方針の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>格納容器壁に接触しこれを侵食する事象が含まれる。本事象は、原子炉圧力容器の破損までに減圧することが対策であり、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」も対策が同一であることから、この事象に含まれると整理</p> <p>また、女川原子力発電所2号炉では、運転中、格納容器内を窒素で置換し、酸素濃度を低く管理しているため、水素濃度及び酸素濃度が可燃限界に至る可能性は十分低い。このため、本破損モードはレベル1.5 PRAの定量化において想定する格納容器破損モードからは除外した。一方、格納容器内の窒素置換が水素燃焼の発生防止対策であることを踏まえ、窒素置換対策の有効性として炉心の著しい損傷が起こるような重大事故時においても格納容器の雰囲気が水素の可燃限界以下（水素濃度がドライ条件に換算して4 vol%以下又は酸素濃度5 vol%以下）に維持できることを確認する必要があると考える。よって、水素燃焼については、有効性評価の評価対象とする格納容器破損モードとした。（別紙8）</p> <p>(3) 格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCA</p> <p>これらの破損モードは、事象の発生と同時に格納容器の隔離機能を喪失している事象であり、解釈の要求事項における「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」に該当する事故シーケンスグループである。</p> <p>このため、講じるべき対策は炉心損傷防止であり、これらの破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>以下に、格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCAで想定した事象を格納容器破損モードとして追加する必要ないと判断した理由を示す。</p>	<p>炉格納容器壁に接触しこれを侵食する事象が含まれる。本事象は、原子炉容器の破損までに減圧することが対策であり、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」も対策が同一であることから、この事象に含まれると整理</p> <p>(1) 蒸気発生器伝熱管破損、格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCA</p> <p>これらの破損モードは、事象の発生と同時に原子炉格納容器の隔離機能を喪失している事象であり、解釈の要求事項における「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」に該当する事故シーケンスグループである。</p> <p>このため、講じるべき対策は炉心損傷防止であり、これらの破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>以下に、蒸気発生器伝熱管破損、格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCAで想定した事象を格納容器破損モードとして追加する必要ないと判断した理由を示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映 ・大飯は原子炉容器が高圧の状態で破損した場合に、溶融炉心が急激に噴出し、噴出した溶融炉心が格納容器壁に接触し侵食する事象の整理について記載していない <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違 ・PWRは窒素置換を行っておらず、本破損モードをレベル1.5 PRAにて考慮する格納容器破損モードとしている <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違 ・蒸気発生器の有無により、格納容器破損モードが相違している <p>■構成、記載表現の相違</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は蒸気発生器伝熱管破損、格納容器隔離失敗及びインターフェイスシステムLOCAをまとめて(1)にて記載しているが、大飯は格納容器破損モード毎に個別で記載している

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(1) 蒸気発生器伝熱管破損 (gモード)</p> <p>本破損モードはレベル1, 5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項として「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」とされており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (CFF) (5.1×10^{-7} /炉年) は、全CFFの約1.0%の寄与割合であり、比較的小さい。</p> <p>また、当該破損モードの1つの破損形態として温度誘因蒸気発生器伝熱管破損 (T1-SGTR) が想定される。</p> <p>本事象は炉心損傷後に1次冷却系が高圧かつ2次冷却系への給水がない限定的な条件で発生する可能性が生じるものであり、レベル1 PRAの結果から同様のプラント状態に該当する事故シーケンスグループは以下の3つの事故シーケンスグループとなる。</p> <p>【T1-SGTR発生の可能性を有する事故シーケンスグループ】</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 2次冷却系からの除熱機能喪失 (b) 全交流動力電源喪失 (c) 原子炉補機冷却機能喪失 <p>これらに対しては、国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンス「原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗」及び「1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失」は、その発生頻度が 2.7×10^{-8} /炉年 と非常に小さいが、主給水による蒸気発生器への給水により、炉心損傷を回避できる場合があること、さらに1次冷却系が高圧状態では、破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」への対策として1次冷却系強制減圧を行うことから、これが成功すると T1-SGTR の発生確率はさらに低減される。</p> <p>したがって、当該破損モードは発生する可能性が極めて低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものではないことから、個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断</p>		<p>a. 蒸気発生器伝熱管破損 (gモード)</p> <p>本破損モードはレベル1, 5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項として「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」とされており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (CFF) (4.5×10^{-7} /炉年) は、全格納容器破損頻度の約0.2%の寄与割合であり、比較的小さい。</p> <p>また、当該破損モードの1つの破損形態として温度誘因蒸気発生器伝熱管破損 (T1-SGTR) が想定される。</p> <p>本事象は炉心損傷後に1次冷却系が高圧かつ2次冷却系への給水がない限定的な条件で発生する可能性が生じるものであり、レベル1 PRAの結果から同様のプラント状態に該当する事故シーケンスグループは以下の3つの事故シーケンスグループとなる。</p> <p>【T1-SGTR発生の可能性を有する事故シーケンスグループ】</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 2次冷却系からの除熱機能喪失 (b) 全交流動力電源喪失 (c) 原子炉補機冷却機能喪失 <p>これらに対しては、国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講じることが困難な事故シーケンス「原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗」及び「1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失」は、その発生頻度が 1.1×10^{-8} /炉年 と非常に小さいが、主給水による蒸気発生器への給水により、炉心損傷を回避できる場合があること、さらに1次冷却系が高圧状態では、破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」への対策として1次冷却系強制減圧を行うことから、これが成功すると T1-SGTR の発生確率はさらに低減される。</p> <p>したがって、当該破損モードは発生する可能性が極めて低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものではないことから、個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断</p>	<p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気発生器の有無により、格納容器破損モードが相違している <p>【大飯】</p> <p>■個別評価による相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>した（別紙8）。</p> <p>(2) インターフェイスシステムLOCA（v モード） 本破損モードはレベル1, 5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項として「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」とされており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」にて有効性評価の対象としている。 また、頻度の観点からは、当該破損モードのCFE (3.0×10^{-11} /炉年) は、全CFEの0.1%以下の寄与割合であり、極めて小さい。 したがって、当該破損モードは発生する可能性が極めて低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものではないことから、個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>(3) 格納容器隔離失敗（β モード） 本破損モードは事故時に原子炉格納容器の隔離に失敗する事象を想定したものである。格納容器隔離失敗は炉心損傷の発生に伴う物理的な現象に由来するものではなく、炉心損傷時に偶然に原子炉格納容器の隔離に失敗していることを示している。格納容器隔離失敗としては、原子炉格納容器貫通部スリーブからの漏えい等の機械的な破損や漏えい試験配管のフランジ閉め忘れ等の人的過誤による弁及びフランジの復旧忘れが考えられる（別紙9）。</p> <p>これらの格納容器隔離失敗を防止するため、定期検査時及び原子炉起動前における格納容器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作を実施している。さらに、原子炉運転時には原子炉格納容器圧力を12時間に1回確認する運用となっているほか、エアロック開放時には警報発信により速やかに検知可能である。また、事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離弁の閉止状態を運転員が確認する手順となっており、炉心損傷時に格納容器隔離失敗が発生している可能性は低いと考えられ、事故発生時に一定の確率で格納容器隔離失敗することを想定した</p>	<p>b. インターフェイスシステムLOCA 本破損モードは、発生と同時に格納容器の隔離機能は喪失しているものの、炉心損傷までには時間余裕のある事象である。対策としては炉心損傷の防止又は炉心損傷までに格納容器の隔離機能を復旧することが挙げられる。炉心損傷防止の観点では内部事象レベル1 PRAの結果から重要事故シーケンスとして抽出し、有効性評価の対象としている。 格納容器の隔離機能を復旧したものの、炉心損傷を防止できなかった場合、その後の事象進展は原子炉圧力容器内の状況に応じて、評価対象とした評価事故シーケンスに包絡されるものと考える。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (2.4×10^{-9}/炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は0.1%未満である。</p> <p>a. 格納容器隔離失敗 本破損モードは炉心が損傷した時点で格納容器の隔離に失敗している事象を想定したものである。 格納容器隔離失敗は炉心損傷の発生に伴う物理的な現象に由来するものではなく、炉心損傷時点での格納容器が隔離機能を喪失している事象を示している。隔離機能喪失の原因として、ランダム要因による貫通部の機器の破損や人的過誤を考慮している。</p> <p>現状の運転管理として格納容器内の圧力を日常的に監視しているほか、格納容器圧力について1日1回記録を採取していることから、格納容器隔離失敗に伴う大規模な漏えいが生じた場合、速やかに検知できる可能性が高いと考える。（別紙9）</p>	<p>した。（別紙9）</p> <p>b. インターフェイスシステムLOCA（v モード） 本破損モードは、発生と同時に原子炉格納容器の隔離機能は喪失しているものの、炉心損傷までには時間余裕のある事象である。対策としては炉心損傷の防止又は炉心損傷までに原子炉格納容器の隔離機能を復旧することが挙げられる。炉心損傷防止の観点では内部事象レベル1 PRAの結果から重要事故シーケンスとして抽出し、有効性評価の対象としている。 原子炉格納容器の隔離機能を復旧したものの、炉心損傷を防止できなかった場合、その後の事象進展は原子炉容器内の状況に応じて、評価対象とした評価事故シーケンスに包絡されるものと考える。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (3.0×10^{-11}/炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は0.1%未満である。</p> <p>c. 格納容器隔離失敗（β モード） 本破損モードは炉心が損傷した時点で原子炉格納容器の隔離に失敗している事象を想定したものである。 格納容器隔離失敗は炉心損傷の発生に伴う物理的な現象に由来するものではなく、炉心損傷時点での原子炉格納容器が隔離機能を喪失している事象を示している。隔離機能喪失の原因として、原子炉格納容器貫通部スリーブからの漏えい等の機械的な破損や漏えい試験配管のフランジ閉め忘れ等の人的過誤による弁及びフランジの復旧忘れが考えられる。</p> <p>これらの格納容器隔離失敗を防止するため、定期検査時及び原子炉起動前における格納容器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作を実施している。さらに、現状の運転管理として原子炉格納容器内の圧力を日常的に監視しているほか、原子炉格納容器圧力について12時間に1回確認する運用となっており、エアロック開放時には警報が発信することから、格納容器隔離失敗に伴う大規模な漏えいが生じた場合、速やかに検知できる可能性が高いと考える。また、事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離弁の閉止状態を運転員が確認する手順となっており</p>	<p>【女川】 ■個別評価による相違</p> <p>【女川】 ■記載方針の相違 ・泊は隔離機能喪失の原因や格納容器隔離失敗の防止手段について詳細に記載している</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は格納容器内圧力の日常的な監視について記載している</p> <p>【女川】</p>

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>場合においても、すべての炉心損傷防止対策の有効性を確認していることから、原子炉格納容器外への放射性物質の大規模な放出は防止可能である。</p> <p>今回のレベル1.5 PRAでは、国内PWRプラントの格納容器隔離失敗の実績がないことから、NUREG/CR-4220に記載された米国における通常運転時の長時間の格納容器隔離失敗実績（別紙9）に基づき当該破損モードの CFF (3.2×10^{-7} /炉年)、全CFFに対する寄与割合約0.6%を定量化した。国内の運転管理実績を考慮すれば、当該破損モードのCFFはさらに小さくなると推察される。</p> <p>以上のことから、格納容器隔離失敗シーケンスについては、格納容器隔離しないように運用上の対策をとっていること、すべての炉心損傷防止対策が有効であることから、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p>	<p>今回実施した内部事象レベル1.5 PRAでは、国内BWRプラントの格納容器隔離失敗の実績がないことから、NUREG/CR-4220で評価された隔離失敗確率を固定分岐確率として設定し、当該破損モードの格納容器破損頻度 (9.4×10^{-10}/炉年、全格納容器破損頻度に対する寄与割合 0.1%未満) を定量化した。国内の運転管理実績を考慮すれば、当該破損モードの格納容器破損頻度はさらに小さくなると推定される。（別紙9）</p> <p>以上、本事象は発生と同時に格納容器が隔離機能を喪失している事象であり、格納容器内で発生する物理化学現象を重大事故等対処設備を用いて抑制し、格納容器の機能喪失を防止する対策とはならない。通常の運転管理において格納容器の状態を確認する運用とすることが対策であり、本破損モードにより格納容器隔離機能が喪失する頻度は十分に低く、本格納容器破損モードに至る前に炉心損傷を防止することが重要と考えることから、格納容器隔離失敗を個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>また、格納容器隔離失敗については地震レベル1 PRAにおいても抽出されており、地震レベル1 PRAでは、地震によって格納容器を貫通する高圧及び低圧設計の配管が格納容器外で破断する事象を想定している。</p> <p>破断箇所や破断の程度の組合せを特定することは困難であり、本破損モードについては、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして単独で定義するものではなく、発生する事象の程度や組合せに応じて対応していくべきものと考える。また、地震レベル1 PRAの評価から、本破損モードにより格納容器隔離機能が喪失する頻度は十分に低いことを確認している。</p> <p>この観点から、地震レベル1 PRAで抽出された格納容器隔離失敗についても、個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p>	<p>おり、炉心損傷時に格納容器隔離失敗が発生している可能性は低いと考えられ、事故発生時に一定の確率で格納容器隔離失敗することを想定した場合においても、すべての炉心損傷防止対策の有効性を確認していることから、原子炉格納容器外への放射性物質の大規模な放出は防止可能である。（別紙10）</p> <p>今回実施した内部事象レベル1.5 PRAでは、国内PWRプラントの格納容器隔離失敗の実績がないことから、NUREG/CR-4220で評価された隔離失敗確率を固定分岐確率として設定し、当該破損モードの格納容器破損頻度 (1.1×10^{-6}/炉年、全格納容器破損頻度に対する寄与割合約 0.5%) を定量化した。国内の運転管理実績を考慮すれば、当該破損モードの格納容器破損頻度はさらに小さくなると推察される。（別紙10）</p> <p>以上、本事象は発生と同時に原子炉格納容器が隔離機能を喪失している事象であり、原子炉格納容器内で発生する物理化学現象を重大事故等対処設備を用いて抑制し、原子炉格納容器の機能喪失を防止する対策とはならない。通常の運転管理において原子炉格納容器の状態を確認する運用とすることが対策であり、本破損モードにより格納容器隔離機能が喪失する頻度は十分に低く、本格納容器破損モードに至る前に炉心損傷を防止することが重要と考えることから、格納容器隔離失敗を個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p>	<p>■運用の相違 ・原子炉格納容器圧力を確認する周期が相違している</p> <p>【女川及び大飯】 ■個別評価による相違</p>
		【地震 PRA、津波 PRA にてご説明】	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(4) 原子炉容器内の水蒸気爆発（α モード）</p> <p>本破損モードは溶融炉心が原子炉容器下部ブレナムの冷却水中に落下する際に水蒸気爆発が発生し、その衝撃により発生する原子炉容器構造物破損物がミサイルとなって原子炉格納容器を破損する事象を想定したものである。当該破損モードについては各種研究により得られた知見から原子炉格納容器の破損に至る可能性は極めて低いと評価されており（NUREG-1116、NUREG-1524）、国内においてもリスクの観点からは大きな影響がないものと認識されている（別紙10）。また、当該破損モードの CFF (1.4×10^{-9} /炉年) についても全CFFに対する寄与割合は0.01%以下と極めて小さい。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>(5) 水蒸気蓄積による格納容器先行破損（θ モード）</p> <p>本破損モードはレベル1.5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項として「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」とされており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」にて有効性評価の対象としている。なお、当該破損モードの CFF (5.4×10^{-8} /炉年) は全CFF の約0.1%の寄与割合であり小さい。</p> <p>したがって、当該破損モードは発生する可能性が低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものでないことから、個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要ないと判断した。</p>	<p>(4) 原子炉圧力容器内の水蒸気爆発</p> <p>本破損モードについては各種研究により得られた知見から格納容器の破損に至る可能性は極めて低いと評価されており、国内においてもリスクの観点からは大きな影響がないものと認識されている。（別紙10）</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして評価事故シーケンスに追加する必要ないと判断した。</p> <p>(2) 過圧破損（崩壊熱除去失敗）</p> <p>本破損モードは内部事象レベル1.5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」と記載されており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (5.5×10^{-5} /炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は約100%である。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要ないと判断した。</p>	<p>(2) 原子炉容器内の水蒸気爆発（α モード）</p> <p>本破損モードは、溶融炉心が原子炉容器下部ブレナムの冷却水中に落下する際に水蒸気爆発が発生し、その衝撃により発生する原子炉容器構造物破損物がミサイルとなって原子炉格納容器を破損する事象を想定したものである。本破損モードについては各種研究により得られた知見から原子炉格納容器の破損に至る可能性は極めて低いと評価されており（NUREG-1116, NUREG-1524）、国内においてもリスクの観点からは大きな影響がないものと認識されている。（別紙11）また、当該破損モードの格納容器破損頻度 (1.7×10^{-9} /炉年) についても全格納容器破損頻度に対する寄与割合は0.01%以下と極めて小さい。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして評価事故シーケンスに追加する必要ないと判断した。</p> <p>(3) 水蒸気蓄積による格納容器先行破損（θ モード）</p> <p>本破損モードは、内部事象レベル1.5 PRA上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」と記載されており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (8.2×10^{-8} /炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は0.1%以下である。</p> <p>したがって、当該破損モードは発生する可能性が低いこと及び炉心損傷防止対策の有効性によりその発生を回避でき有意な影響をもたらすものでないことから、個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要ないと判断した。</p>	<p>【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は本破損モードがどういった事象を想定しているかについて詳細に記載している（大飯参照）</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違 ・女川は原子炉容器内の水蒸気爆発をPRA評価対象外と整理しているが、泊は当該破損モードをレベル1.5 PRAの評価対象としている</p> <p>【大飯】 ■個別評価による相違</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(1) 過圧破損（未臨界確保失敗）</p> <p>本破損モードは内部事象レベル1、5 P R A上の破損モードとして抽出されたが、解釈の要求事項に「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待することが困難なもの（格納容器先行破損シーケンス、格納容器バイパス等）にあっては、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認する。」と記載されており、炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>なお、当該破損モードの格納容器破損頻度 (3.9×10^{-6}/炉年) の全格納容器破損頻度に対する寄与割合は0.1%未満である。</p> <p>したがって、当該破損モードを個別プラント評価により抽出された格納容器破損モードとして追加する必要はないと判断した。</p> <p>以上から、P R Aの知見等を踏まえて、格納容器破損防止対策の有効性評価において、追加すべき新たな格納容器破損モードはないことを確認した。</p>		<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違 <ul style="list-style-type: none"> PWR、BWRでのプラント構成及び原子炉格納容器の体積の違いにより、原子炉停止失敗で即座に原子炉格納容器破損に至るような大量の水蒸気が炉心損傷前に放出されることはないため、PWRでは格納容器破損モードとして抽出していない
以上より、P R Aの知見等を踏まえ、解釈で必ず想定する格納容器破損モードに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす格納容器破損モードが新たに追加されないことを確認した。		以上から、P R Aの知見等を踏まえて、格納容器破損防止対策の有効性評価において、追加すべき新たな格納容器破損モードはないことを確認した。	
2.2 評価事故シーケンスの選定について	2.2 評価事故シーケンスの選定について	2.2 評価事故シーケンスの選定について	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・設置変更許可申請 ⇌ 原子炉設置変更許可申請
原子炉設置変更許可申請における格納容器破損防止対策の有効性評価の実施に際しては格納容器破損モードごとに評価事故シーケンスの選定を実施している。	設置変更許可申請における格納容器破損防止対策の有効性評価の実施に際しては、格納容器破損モードごとに評価事故シーケンスを選定している。	原子炉設置変更許可申請における格納容器破損防止対策の有効性評価の実施に際しては、格納容器破損モードごとに評価事故シーケンスを選定している。	
評価事故シーケンス選定に当たっては、審査ガイド「3.2.3 格納容器破損モードの主要解析条件等」の各破損モードの主要解析条件として、以下のとおり評価事故シーケンスはP R Aに基づく格納容器破損シーケンスの中から当該破損モード発生の観点で厳しい評価事故シーケンスを選定することとされている。	評価事故シーケンス選定にあたっては、審査ガイド「3.2.3 格納容器破損モードの主要解析条件等」の各破損モードの主要解析条件に示されている、当該破損モードの観点で厳しいシーケンスの選定を考慮している。	評価事故シーケンス選定にあたっては、審査ガイド「3.2.3 格納容器破損モードの主要解析条件等」の各破損モードの主要解析条件に示されている、当該破損モードの観点で厳しいシーケンスの選定を考慮している。	
(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 過圧及び過温の観点から厳しいシーケンスを選定する。また炉心損傷防止対策における「想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるもの」を包絡するものとする。	(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） P R Aに基づく格納容器破損シーケンスの中から、過圧及び過温の観点で厳しいシーケンスを選定する。また、炉心損傷防止対策における「想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるもの」を包絡するものとする。	(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） P R Aに基づく格納容器破損シーケンスの中から、過圧及び過温の観点で厳しいシーケンスを選定する。また、炉心損傷防止対策における「想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるもの」を包絡するものとする。	
(2) 高圧溶融物放出／格納容器霧囲気直接加熱 原子炉圧力が高く維持され、減圧の観点から厳しいシーケン	(2) 格納容器霧囲気直接加熱 P R Aに基づく格納容器破損シーケンスの中から、原子炉圧	(2) 高圧溶融物放出／格納容器霧囲気直接加熱 P R Aに基づく格納容器破損シーケンスの中から、原子炉圧	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
スを選定する。	力が高く維持され、 原子炉圧力容器 破損までの余裕時間の観点で 厳しいシーケンス を選定する。	力が高く維持され、 原子炉容器 破損までの余裕時間の観点で 厳しいシーケンス を選定する。	・泊は審査ガイドの記載に準じた名称としている
(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用の観点から 厳しいシーケンス を選定する。	(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用の観点で 厳しいシーケンス を選定する。	(3) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用の観点で 厳しいシーケンス を選定する。	
(4) 水素燃焼 水素燃焼の観点から 厳しいシーケンス を選定する。また、炉心内の金属－水反応による水素発生量は、原子炉容器の下部が破損するまでに全炉心内のジルコニウム量の75%が水と反応するものとする。	(4) 水素燃焼 水素燃焼の観点で 厳しいシーケンス を選定する。 女川原子力発電所2号炉 では、運転中、格納容器内を窒素で置換し、酸素濃度を低く管理しているため、水素濃度が可燃限界に至る可能性が十分小さいことから、本破損モードはレベル1.5 PRAの定量化において想定する格納容器破損モードから除外しているが、評価事故シーケンスとしては炉心損傷後の格納容器内の酸素濃度上昇の観点で 厳しいシーケンス を選定する。	(4) 水素燃焼 水素燃焼の観点で 厳しいシーケンス を選定する。また、炉心内の金属－水反応による水素発生量は、原子炉容器の下部が破損するまでに全炉心内のジルコニウム量の75%が水と反応するものとする。	【女川】 ■設計の相違 ・女川は運転中に格納容器内を窒素で置換しているが、泊では窒素置換を行っていない ■評価方針の相違 ・泊は審査ガイドの記載に則って、炉心内の金属－水反応による水素発生量を定めており、女川は酸素濃度の上昇の観点から水素発生量を定めている
(5) 溶融炉心・コンクリート相互作用 溶融炉心・コンクリート相互作用(MCCI)の観点から 厳しいシーケンス を選定する。	(5) 溶融炉心・コンクリート相互作用 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、溶融炉心・コンクリート相互作用の観点から 厳しいシーケンス を選定する。	(5) 溶融炉心・コンクリート相互作用 PRAに基づく格納容器破損シーケンスの中から、溶融炉心・コンクリート相互作用の観点から 厳しいシーケンス を選定する。	
これに基づき、レベル1.5 PRAの知見を活用した格納容器破損防止対策に係る評価事故シーケンスの選定方法として、 第一ステップ として格納容器破損モードごとに結果が厳しくなると判断される プラント損傷状態(PDS) を選定し、 第二ステップ にて選定されたPDSの中から結果が厳しくなると判断される事故シーケンスを評価事故シーケンスとして選定することとした。	上記に基づき、内部事象レベル1.5 PRAの知見を活用した格納容器破損防止対策に係る評価事故シーケンスの選定では、先ず格納容器破損モードごとに格納容器の破損の際の結果が厳しくなると判断されるPDSを選定し、その後、選定したPDSを含むシーケンスの中から結果が厳しくなると判断されるシーケンスを評価事故シーケンスとして選定することとした。この選定プロセスにより、有効性評価に適した、 厳しいシーケンス が選定されるものと考える。	上記に基づき、内部事象レベル1.5 PRAの知見を活用した格納容器破損防止対策に係る評価事故シーケンスの選定では、先ず格納容器破損モードごとに格納容器の破損の際の結果が厳しくなると判断されるPDSを選定し、その後、選定したPDSを含むシーケンスの中から結果が厳しくなると判断されるシーケンスを評価事故シーケンスとして選定することとした。この選定プロセスにより、有効性評価に適した、 厳しいシーケンス が選定されるものと考える。	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
2.2.1 評価対象とするプラント損傷状態（PDS）の選定 レベル1.5 PRAでは、レベル1 PRAで炉心損傷に至る可能性があるものとして抽出された事故シーケンスから、さらに事故が進展して原子炉格納容器の破損に至る事故シーケンスについて定量評価を行うが、その際には原子炉格納容器内事故進展を把握するために以下に示す3種類の属性を用いて炉心損傷時のプラント損傷状態（PDS）を定義している。	2.2.1 評価対象とするPDSの選定 内部事象レベル1.5 PRAでは、内部事象レベル1 PRAで炉心損傷に至る可能性があるものとして抽出された事故シーケンスから、さらに事象が進展して格納容器の破損に至る事故シーケンスを定量化している。 その際、格納容器内の事故進展の特徴を把握するために「格納容器破損時期」、「原子炉圧力容器圧力」、「炉心損傷時期」及び「電源有無」の4つの属性に着目してレベル1 PRAから抽出された事故シーケンスグループを分類し、PDSとして定義している。PDSの分類結果を第2-2表に示す。	2.2.1 評価対象とするPDSの選定 内部事象レベル1.5 PRAでは、内部事象レベル1 PRAで炉心損傷に至る可能性があるものとして抽出された事故シーケンスから、さらに事象が進展して原子炉格納容器の破損に至る事故シーケンスについて定量化している。 その際、原子炉格納容器内の事故進展の特徴を把握するためには「事故のタイプと1次冷却材圧力」「炉心損傷時期」「格納容器内事故進展」の3つの属性に着目してレベル1 PRAから抽出された事故シーケンスグループを分類し、PDSとして定義している。PDSの分類結果を第2-2表に示す。	【女川】 ■設計の相違 ・PDSを定義するに当たって着目している属性が異なる 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は第2-2表にてPDSの分類結果を記載している																														
(1) 事故のタイプと1次冷却材圧力 <table border="1"><thead><tr><th>分類記号</th><th>状態の説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：大破断LOCA)</td></tr><tr><td>S</td><td>1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：小破断LOCA)</td></tr><tr><td>T</td><td>過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：過渡事象)</td></tr><tr><td>G</td><td>格納容器バイパスで中圧状態のもの (起因事象：SGTR)</td></tr><tr><td>V</td><td>格納容器バイパスで低圧状態のもの (起因事象：IS-LOCA)</td></tr></tbody></table>	分類記号	状態の説明	A	1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：大破断LOCA)	S	1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：小破断LOCA)	T	過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：過渡事象)	G	格納容器バイパスで中圧状態のもの (起因事象：SGTR)	V	格納容器バイパスで低圧状態のもの (起因事象：IS-LOCA)	(1) 事故のタイプと1次冷却材圧力 <table border="1"><thead><tr><th>分類記号</th><th>状態の説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：大破断LOCA)</td></tr><tr><td>S</td><td>1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：小破断LOCA)</td></tr><tr><td>T</td><td>過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：過渡事象)</td></tr><tr><td>G</td><td>格納容器バイパスで中圧状態のもの (起因事象：SGTR)</td></tr><tr><td>V</td><td>格納容器バイパスで低圧状態のもの (起因事象：IS-LOCA)</td></tr></tbody></table>	分類記号	状態の説明	A	1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：大破断LOCA)	S	1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：小破断LOCA)	T	過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：過渡事象)	G	格納容器バイパスで中圧状態のもの (起因事象：SGTR)	V	格納容器バイパスで低圧状態のもの (起因事象：IS-LOCA)	(1) 事故のタイプと1次冷却材圧力 <table border="1"><thead><tr><th>分類記号</th><th>状態の説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>E</td><td>事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの</td></tr><tr><td>L</td><td>事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの</td></tr></tbody></table>	分類記号	状態の説明	E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの	L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの	【女川】 ■記載方針の相違 ・泊は各分類記号の意味合いについて説明を記載している
分類記号	状態の説明																																
A	1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：大破断LOCA)																																
S	1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：小破断LOCA)																																
T	過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：過渡事象)																																
G	格納容器バイパスで中圧状態のもの (起因事象：SGTR)																																
V	格納容器バイパスで低圧状態のもの (起因事象：IS-LOCA)																																
分類記号	状態の説明																																
A	1次冷却系の破断口径が大きく、低圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：大破断LOCA)																																
S	1次冷却系の破断口径が小さく、中圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：小破断LOCA)																																
T	過渡事象が起因となり、高圧状態で炉心損傷に至るもの (起因事象：過渡事象)																																
G	格納容器バイパスで中圧状態のもの (起因事象：SGTR)																																
V	格納容器バイパスで低圧状態のもの (起因事象：IS-LOCA)																																
分類記号	状態の説明																																
E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの																																
L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの																																
(2) 炉心損傷時期 <table border="1"><thead><tr><th>分類記号</th><th>状態の説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>E</td><td>事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの</td></tr><tr><td>L</td><td>事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの</td></tr></tbody></table>	分類記号	状態の説明	E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの	L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの	(2) 炉心損傷時期 <table border="1"><thead><tr><th>分類記号</th><th>状態の説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>E</td><td>事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの</td></tr><tr><td>L</td><td>事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの</td></tr></tbody></table>	分類記号	状態の説明	E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの	L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの	(2) 炉心損傷時期 <table border="1"><thead><tr><th>分類記号</th><th>状態の説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>E</td><td>事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの</td></tr><tr><td>L</td><td>事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの</td></tr></tbody></table>	分類記号	状態の説明	E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの	L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの													
分類記号	状態の説明																																
E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの																																
L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの																																
分類記号	状態の説明																																
E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの																																
L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの																																
分類記号	状態の説明																																
E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの																																
L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの																																
(3) 原子炉格納容器内事故進展（原子炉格納容器破損時期、溶融炉心の冷却手段） <table border="1"><thead><tr><th>分類記号</th><th>状態の説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>D</td><td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td></tr><tr><td>W</td><td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td></tr><tr><td>I</td><td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td></tr><tr><td>C</td><td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの</td></tr></tbody></table>	分類記号	状態の説明	D	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	W	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	I	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	C	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの	(3) 格納容器内事故進展（格納容器破損時期、溶融炉心の冷却手段） <table border="1"><thead><tr><th>分類記号</th><th>状態の説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>D</td><td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td></tr><tr><td>W</td><td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td></tr><tr><td>I</td><td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの</td></tr><tr><td>C</td><td>ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの</td></tr></tbody></table>	分類記号	状態の説明	D	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	W	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	I	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの	C	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの	(3) 格納容器内事故進展（格納容器破損時期、溶融炉心の冷却手段） <table border="1"><thead><tr><th>分類記号</th><th>状態の説明</th></tr></thead><tbody><tr><td>E</td><td>事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの</td></tr><tr><td>L</td><td>事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの</td></tr></tbody></table>	分類記号	状態の説明	E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの	L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの					
分類記号	状態の説明																																
D	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																																
W	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																																
I	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																																
C	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの																																
分類記号	状態の説明																																
D	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水がなく、溶融炉心の冷却が達成できない可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																																
W	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																																
I	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われている状態で、炉心損傷後に原子炉格納容器の破損に至る可能性があるもの																																
C	ECCSや格納容器スプレイ系による原子炉格納容器内注水があり、溶融炉心の冷却が達成できる可能性があるもの。原子炉格納容器内除熱が行われていない状態で、原子炉格納容器の破損後に炉心損傷に至る可能性があるもの																																
分類記号	状態の説明																																
E	事故発生から短時間で炉心損傷に至るもの																																
L	事故発生から長時間で炉心損傷に至るもの																																
上記のPDSの分類にしたがい、格納容器破損モードごとに格納容器破損頻度、当該破損モードに至る可能性のあるすべての	このPDSの定義に従い、格納容器破損モードごとに格納容器破損頻度、当該破損モードに至る可能性のある全てのPDSを	このPDSの定義に従い、格納容器破損モードごとに格納容器破損頻度、当該破損モードに至る可能性のある全てのPDSを																															

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
PDSを整理した。また、各格納容器破損モードの発生の観点で事故進展が最も厳しくなると考えられるPDSの検討を行い、評価対象とするPDSの選定を実施した。選定結果を第2-2表に示す。	整理した。また、各格納容器破損モードの発生の観点で事象進展が最も厳しくなると考えられるPDSを検討し、評価対象とするPDSの選定を実施した。選定結果を第2-3表に示す。（別紙1-1）	整理した。また、各格納容器破損モードの発生の観点で事象進展が最も厳しくなると考えられるPDSを検討し、評価対象とするPDSの選定を実施した。選定結果を第2-3表に示す。	【女川】 ■個別評価による相違 ・女川の別紙1-1は、BWR特有の事故シーケンスの扱いに関する説明であることから、泊では別紙を作成していない
なお、第2-2表において、格納容器破損時期が炉心損傷前と分類されているTW, TC, ISLOCAについては、格納容器先行破損又は格納容器バイパスに該当するPDSであることから、解釈の要求事項を踏まえ、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」、「原子炉停止機能喪失」、「格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）」にて炉心損傷防止対策の有効性評価の対象としている。したがって、これらのPDSは、第2-3表に示す評価対象とするPDSの選定では考慮していない。	なお、第2-2表において、原子炉格納容器破損時期が炉心損傷前と分類されているALC, SLC, V, Gについては、格納容器先行破損又は格納容器バイパスに該当するPDSであることから、解釈の要求事項を踏まえ、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」「格納容器バイパス」にて炉心損傷防止対策の有効性評価の対象としている。したがって、これらのPDSは、第2-3表に示す評価対象とするPDSの選定では考慮していない。	なお、第2-2表において、原子炉格納容器破損時期が炉心損傷前と分類されているALC, SLC, V, Gについては、格納容器先行破損又は格納容器バイパスに該当するPDSや事故シーケンスグループが相違している	【女川】 ■個別評価による相違 ・格納容器先行破損又は格納容器バイパスに該当するPDSや事故シーケンスグループが相違している 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は炉心損傷防止対策の有効性評価の対象としているPDSについて本文中に記載している
2.2.2 評価事故シーケンス選定の考え方 前項で格納容器破損モードごとに選定した評価対象PDSに属する事故シーケンスを比較し、格納容器破損モードの発生の観点で事故進展が最も厳しくなると考えられる事故シーケンスの検討を行い、以下のとおり評価事故シーケンスの選定を実施した。	2.2.2 評価事故シーケンス選定の考え方及び選定結果 2.2.1 項で格納容器破損モードごとに選定したPDSに属する事故シーケンスを比較し、格納容器破損モードの発生の観点で事象進展が最も厳しくなると考えられる事故シーケンスを検討し、評価事故シーケンスを選定した。選定結果を第2-4表に示す。	2.2.2 評価事故シーケンス選定の考え方及び選定結果 2.2.1 項で格納容器破損モードごとに選定したPDSに属する事故シーケンスを比較し、格納容器破損モードの発生の観点で事象進展が最も厳しくなると考えられる事故シーケンスを検討し、評価事故シーケンスを選定した。選定結果を第2-4表に示す。（別紙1-3）	【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・大飯は2.2.3にて選定結果を記載している 【女川】 ■記載方針の相違 ・泊は別紙1-3にて評価事故シーケンス選定の詳細について記載している
評価事故シーケンスについては、事故進展を厳しくする観点		評価事故シーケンスについては、事故進展を厳しくする観点	【女川】

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>から、複数の緩和機能の喪失を考慮する。なお、定量評価を行いう際は、事故発生後に要求される安全機能の時系列に着目し、炉心損傷の直接要因となる安全機能が喪失する事故シーケンスに整理している。さらに、重大事故等対処設備の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畠を考慮する。評価事故シーケンスの選定結果を第2-3表に示す（別紙12）。</p> <p>なお、各格納容器破損モードについて、格納容器破損頻度が支配的となるPDSと主要なカットセットの整理を実施し、これらの格納容器破損頻度の観点で支配的となるカットセットに対して今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを概ね確認している（別紙5 2.内部事象レベル1, 5 PRA）。</p> <p>2.2.3 評価事故シーケンスの選定結果</p> <p>(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損） 破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材</p>	<p>なお、重大事故等対処設備により、炉心損傷後の原子炉圧力容器底部の損傷及び格納容器下部への溶融炉心の落下を防止できるため、原子炉圧力容器の損傷が前提となる「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外溶融燃料一冷却材相互作用」、「溶融炉心・コンクリート相互作用」の有効性評価では、物理現象及びその対策の有効性を確認する観点から、一部の重大事故等対処設備に期待せず、炉心損傷後の原子炉圧力容器底部の損傷及び格納容器下部への溶融炉心の落下に至る状況を仮定している。</p> <p>また、格納容器破損モードについて、格納容器破損頻度が支配的となるPDSと主要なカットセットの整理を実施し、これらの格納容器破損頻度の観点で支配的となるカットセットに対して今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。（別紙5）</p>	<p>から、複数の緩和機能の喪失を考慮する。なお、定量評価を行いう際は、事故発生後に要求される安全機能の時系列に着目し、炉心損傷の直接要因となる安全機能が喪失する事故シーケンスに整理している。さらに、重大事故等対処設備の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畠を考慮する。</p> <p>また、格納容器破損モードについて、格納容器破損頻度が支配的となるPDSと主要なカットセットの整理を実施し、これらの格納容器破損頻度の観点で支配的となるカットセットに対して今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。（別紙5）</p> <p>評価事故シーケンスの選定結果を以下に示す。</p> <p>(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損） 破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材</p>	<p>■記載方針の相違 ・泊は複数の緩和機能の喪失等を考慮していることについて、本文中に記載している</p> <p>【大飯】 ■記載箇所の相違</p> <p>【女川】 ■評価方針の相違 ・泊は一部格納容器破損モードにおいて原子炉容器損傷前に重大事故等対処設備に期待しないといった仮定をしていない</p> <p>【女川】 ■記載方針の相違 ・泊は評価事故シーケンスの選定結果を本文中にも記載している</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は2.2.2にて選定結果を記載している</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>が放出され、原子炉格納容器内への注水により圧力上昇が抑制されないAEDから選定する。</p> <p>① AEDに該当する事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・中破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく、原子炉格納容器圧力上昇の観点で厳しくなる大破断LOCAに起因する事故シーケンスとして「大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を選定する。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 (全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮) <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ+格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却 <p>(2) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損） 原子炉容器破損時に溶融炉心が高圧で原子炉格納容器内に分散することで原子炉格納容器内雰囲気への伝熱が大きく、補助</p>		<p>が放出され、原子炉格納容器内への注水により圧力上昇が抑制されないAEDから選定する。</p> <p>① AEDに該当する事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・中破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく、原子炉格納容器圧力上昇の観点で厳しくなる大破断LOCAに起因する事故シーケンスとして「大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を選定する。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 (全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮) <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ+格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却 <p>(2) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損） 原子炉容器破損時に溶融炉心が高圧で原子炉格納容器内に分散することで原子炉格納容器内雰囲気への伝熱が大きく、補助</p>	<p>【大飯】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・代替格納容器スプレイに関しては、大飯は燃料取替用水ピットと海水を水源として、異なる2種類のポンプで注水するが、泊は燃料取替用水ピットを水源とするポンプを使用し、燃料取替用水ピットが枯渇する前までに海水をピットに補給することでスプレイを継続する設計となっている <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】</p> <p>■設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大容量ポンプ⇒可搬型大型送水ポンプ車 <p>(以下、相違理由説明を省略)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>給水及び原子炉格納容器内への注水がなく温度上昇が抑制されないTEDから選定する。</p> <p>① TEDに該当する事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ・手動停止+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・過渡事象+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・主給水流量喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ・ATWS+格納容器スプレイ注入失敗 ・2次冷却系の破断+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・外部電源喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗+格納容器スプレイ注入失敗 <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、1次冷却材圧力が高圧で原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が多く、また、溶融炉心からの加熱により放出ガスが高温になる事故シーケンスとして「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、外部電源喪失時の緩和機能である補助給水の失敗も考慮した「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、恒設代替低圧注水泵及び可搬式代替低圧注水泵を用いた代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重畳も考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗 (原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮) <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧+恒設代替低圧注水泵及び可搬式代替低圧注水泵による代替格納容器スプレイ+格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却 		<p>給水及び原子炉格納容器内への注水がなく温度上昇が抑制されないTEDから選定する。</p> <p>① TEDに該当する事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ・手動停止+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・過渡事象+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・主給水流量喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ・ATWS+格納容器スプレイ注入失敗 ・2次冷却系の破断+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・外部電源喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗+格納容器スプレイ注入失敗 <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、1次冷却材圧力が高圧で原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が多く、また、溶融炉心からの加熱により放出ガスが高温になる事故シーケンスとして「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、外部電源喪失時の緩和機能である補助給水の失敗も考慮した「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ及び可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重畳も考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗 (原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮) <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧+代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ+格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却 	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 1次冷却系が高圧で維持され、原子炉格納容器内への注水がなく高圧溶融物放出時の格納容器雰囲気直接加熱が抑制されないTEDから選定する。</p> <p>① TEDに該当する事故シーケンス 「(2) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」に示した事故シーケンスと同様。</p> <p>② 選定理由 これらの事故シーケンスのうち、1次冷却材圧力が高圧で、原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が大きくなる事故シーケンスとして「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、外部電源喪失時の緩和機能である補助給水の失敗も考慮した「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。 なお、評価事故シーケンスにおいては、恒設代替低圧注水泵及び可搬式代替低圧注水泵ポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重畳も考慮する。</p> <p>③ 選定結果 ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗 (原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮)</p> <p>④ 格納容器破損防止対策 ・加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧</p> <p>(4) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内が冷却されないAEWから選定する。</p> <p>① AEWに該当する事故シーケンス ・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p>		<p>(3) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 1次冷却系が高圧で維持され、原子炉格納容器内への注水がなく高圧溶融物放出時の格納容器雰囲気直接加熱が抑制されないTEDから選定する。</p> <p>① TEDに該当する事故シーケンス 「(2) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」に示した事故シーケンスと同様。</p> <p>② 選定理由 これらの事故シーケンスのうち、1次冷却材圧力が高圧で、原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が大きくなる事故シーケンスとして「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、外部電源喪失時の緩和機能である補助給水の失敗も考慮した「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。 なお、評価事故シーケンスにおいては、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ及び可搬型大型送水泵ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重畳も考慮する。</p> <p>③ 選定結果 ・外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失+補助給水失敗 (原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮)</p> <p>④ 格納容器破損防止対策 ・加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧</p> <p>(4) 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内が冷却されないAEWから選定する。</p> <p>① AEWに該当する事故シーケンス ・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p>	

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ・大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ・大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ・中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ・中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・中破断LOCA+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく原子炉容器破損時の崩壊熱が高い大破断LOCAを起因とし、炉心損傷を早める観点から低圧注入失敗を、また原子炉下部キャビティ水のサブクール度が小さくなる観点から格納容器スプレイ再循環失敗を想定した「大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を選定する。さらに、炉心損傷を早め、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、高圧注入の失敗を考慮した「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>また、原子炉下部キャビティに溜まる水のサブクール度が相対的に小さい方が、冷却水から蒸気が急激に生成し事象が厳しくなるため、格納容器スプレイによる注水は考慮せず、恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイによる注水を想定する。恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイは、格納容器スプレイポンプより開始時間が遅く流量も小さいため、原子炉下部キャビティ水のサブクール度は小さくなり、事象は厳しくなる。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニット</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ・大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ・大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ・中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ・中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ・中破断LOCA+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく原子炉容器破損時の崩壊熱が高い大破断LOCAを起因とし、炉心損傷を早める観点から低圧注入失敗を、また原子炉下部キャビティ水のサブクール度が小さくなる観点から格納容器スプレイ再循環失敗を想定した「大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を選定する。さらに、炉心損傷を早め、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、高圧注入の失敗を考慮した「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>また、原子炉下部キャビティに溜まる水のサブクール度が相対的に小さい方が、冷却水から蒸気が急激に生成し事象が厳しくなるため、格納容器スプレイによる注水は考慮せず、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイを想定する。代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイは、格納容器スプレイポンプより開始時間が遅く流量も小さいため、原子炉下部キャビティ水のサブクール度は小さくなり、事象は厳しくなる。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、代替格納容器スプレイポンプを用いた代替格納容器スプレイ並びに可搬式大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水に</p>	<p>【大飯】</p> <p>■設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・恒設代替低圧注水ポンプ ⇌ 代替格納容器スプレイポンプ <p>(以下、相違理由説明を省略)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>への海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重複も考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 (全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重複を考慮。また、恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ注入の成功を想定。) <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不要（原子炉格納容器の耐力にて健全性を維持可能） <p>(5) 水素燃焼</p> <p>破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで事故進展に伴う水素発生速度が大きく、格納容器スプレイによる水蒸気の凝縮により原子炉格納容器内の水素濃度が高くなるAEIから選定する。</p> <p>① AEIに該当する事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗 ・大破断LOCA+蓄圧注入失敗 ・大破断LOCA+低圧注入失敗 ・中破断LOCA+高圧再循環失敗 ・中破断LOCA+蓄圧注入失敗 ・中破断LOCA+高圧注入失敗 <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく事故進展が早くなり、初期から水素放出が開始され、かつ水素放出速度が大きくなる事故シーケンスとして「大破断LOCA+低圧注入失敗」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、高圧注入の失敗を考慮した「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗 <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・静的触媒式水素再結合装置 		<p>より格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重複も考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 (全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重複を考慮。また、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ注入の成功を想定。) <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不要（原子炉格納容器の耐力にて健全性を維持可能） <p>(5) 水素燃焼</p> <p>破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで事故進展に伴う水素発生速度が大きく、格納容器スプレイによる水蒸気の凝縮により原子炉格納容器内の水素濃度が高くなるAEIから選定する。</p> <p>① AEIに該当する事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗 ・大破断LOCA+蓄圧注入失敗 ・大破断LOCA+低圧注入失敗 ・中破断LOCA+高圧再循環失敗 ・中破断LOCA+蓄圧注入失敗 ・中破断LOCA+高圧注入失敗 <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく事故進展が早くなり、初期から水素放出が開始され、かつ水素放出速度が大きくなる事故シーケンスとして「大破断LOCA+低圧注入失敗」を選定する。さらに、余裕時間及び要求される設備容量の観点で厳しくなるよう、高圧注入の失敗を考慮した「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗 <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉格納容器内水素処理装置 	<p>【大飯】</p> <p>■設備名称の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(6) 溶融炉心・コンクリート相互作用</p> <p>破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内への注水がなく原子炉下部キャビティへ落下する溶融炉心が冷却されないAEDから選定する。</p> <p>① AEDに該当する事故シーケンス</p> <p>「(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」に示した事故シーケンスと同様。</p> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく、事故進展が早く原子炉格納容器破損時の崩壊熱が高くなる大破断LOCAに起因する事故シーケンスとして「大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、恒設代替低圧注水ポンプ及び可搬式代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ並びに大容量ポンプを用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 (全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮) <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ <p>2.2.4 炉心損傷防止が困難な事故シーケンスにおける格納容器破損防止対策の有効性</p> <p>国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難なシーケンスとして整理した事故シーケンスは、1.2で示した以下の6つである。</p>	<p>(6) 溶融炉心・コンクリート相互作用</p> <p>破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内への注水がなく原子炉下部キャビティへ落下する溶融炉心が冷却されないAEDから選定する。</p> <p>① AEDに該当する事故シーケンス</p> <p>「(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」に示した事故シーケンスと同様。</p> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく、事故進展が早く原子炉格納容器破損時の崩壊熱が高くなる大破断LOCAに起因する事故シーケンスとして「大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ及び可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 (全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮) <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ <p>2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格納容器破損防止対策の有効性</p> <p>国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難な事故シーケンスグループのうち、格納容器破損防止対策に期待できるものについては、今回整備した格納容器破損</p>	<p>(6) 溶融炉心・コンクリート相互作用</p> <p>破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、原子炉格納容器内への注水がなく原子炉下部キャビティへ落下する溶融炉心が冷却されないAEDから選定する。</p> <p>① AEDに該当する事故シーケンス</p> <p>「(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」に示した事故シーケンスと同様。</p> <p>② 選定理由</p> <p>これらの事故シーケンスのうち、破断規模が大きく、事故進展が早く原子炉格納容器破損時の崩壊熱が高くなる大破断LOCAに起因する事故シーケンスとして「大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗」を評価事故シーケンスとして選定する。</p> <p>なお、評価事故シーケンスにおいては、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ及び可搬型大型送水ポンプ車を用いた格納容器再循環ユニットへの海水通水による格納容器内自然対流冷却の有効性を確認する観点から、全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。</p> <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 (全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮) <p>④ 格納容器破損防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ <p>2.2.3 炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等に対する格納容器破損防止対策の有効性</p> <p>国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難な事故シーケンスグループのうち、格納容器破損防止対策に期待できるものについては、今回整備した格納容器破損</p>	<p>・静的触媒式水素再結合装置 ⇒原子炉格納容器内水素処理装置</p>

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1. 原子炉補機冷却機能喪失 + 補助給水失敗 2. 1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失 3. 大破断LOCA + 低圧注入失敗 4. 大破断LOCA + 蓄圧注入失敗 5. 中破断LOCA + 蓄圧注入失敗 6. 大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA)</p> <p>これらのうち、1.～5.の事故シーケンスについては、格納容器破損防止対策の有効性評価の各格納容器破損モードの評価事故シーケンスとしてより厳しい事故シーケンスを選定しているため、今回整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できる。</p> <p>6.のExcess LOCAについては、地震により複数の RCS配管や原子炉容器等が損傷することを想定しており、原子炉冷却材圧力バウンダリの様々な損傷の程度及び組合せを考えられ、大破断LOCAと比較すると事故進展が異なることが考えられる。一方で、原子炉格納容器内へ放出される1次冷却系保有エネルギーは同じであり、長期的な挙動は大破断LOCAと同等と考えられるため、大破断LOCAの事故シーケンスを代表として</p>	<p>防止対策により格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している。</p> <p>国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難な事故シーケンスのうち、以下の事故シーケンスは、「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できる」事故シーケンスである。(1.2項参照)</p> <p>・大破断LOCA + HPCS失敗 + 低圧ECCS失敗</p> <p>格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シーケンスの選定では、上記の事故シーケンスを含めて格納容器破損モードごとに選定している。したがって、炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等についても、今回整備した格納容器破損防止対策により、格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している。</p>	<p>防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している。</p> <p>国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷防止対策を講ずることが困難な事故シーケンスのうち、以下の事故シーケンスは、「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待できる」事故シーケンスである。(1.2項参照)</p> <p>①原子炉補機冷却機能喪失 + 補助給水失敗 ③大破断LOCA + 低圧注入失敗 ④大破断LOCA + 蓄圧注入失敗 ⑤中破断LOCA + 蓄圧注入失敗</p> <p>【地震PRA、津波PRAにてご説明】</p> <p>格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シーケンスの選定では、上記の事故シーケンスを含めて格納容器破損モードごとに選定している。したがって、炉心損傷防止が困難な事故シーケンス等についても、今回整備した格納容器破損防止対策により、原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できることを確認している。(別紙14)</p>	<p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <p>・炉心の著しい損傷に至る可能性がある事故シーケンスについては、設計の相違によりPWRとBWRで相違している</p> <p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・泊は別紙14にて炉心損傷防止が困難な事故シーケンスにおける格納容器破損防止対策の有効性に関して詳細に記載している</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>格納容器破損防止対策の有効性を評価している（別紙13）。 なお、E x c e s s L O C A の発生を想定した場合においても、整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の閉じ込め機能を維持できることを別途確認している。</p> <p>2.2.4 直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスに対する対策 1.1.2.2 項において、炉心損傷防止に係る有効性評価において想定する事故シーケンスグループとして新たに追加する必要がないと判断した事故シーケンスグループについては、炉心損傷後の格納容器の閉じ込め機能に期待することが困難な場合が考えられる。一方で、プラントの損傷規模によっては、設計基準事故対処設備や今回整備した重大事故等対処設備により格納容器破損の防止が可能な場合も考えられる。 格納容器の閉じ込め機能が喪失するような大規模損傷が生じた場合は、可搬型のポンプ・電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による対応も含め、敷地外への放射性物質の拡散抑制等を行い、事故の影響緩和を図る。</p>		<p>【地震 PRA、津波 PRA にてご説明】</p> <p>2.2.4 直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスに対する対策 1.1.2.2 項において、炉心損傷防止に係る有効性評価において想定する事故シーケンスグループとして新たに追加する必要がないと判断した事故シーケンスグループについては、炉心損傷後の原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待することが困難な場合が考えられる。一方で、プラントの損傷規模によっては、設計基準事故対処設備や今回整備した重大事故等対処設備により格納容器破損の防止が可能な場合も考えられる。 原子炉格納容器の閉じ込め機能が喪失するような大規模損傷が生じた場合は、可搬型のポンプ・電源、放水砲等を駆使した大規模損壊対策による対応も含め、敷地外への放射性物質の拡散抑制等を行い、事故の影響緩和を図る。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は直接的に炉心損傷に至る事故シーケンスに対する対策について記載している

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																			
	<table border="1"> <caption>第2-2表 プラント損傷状態（PDS）の定義</caption> <thead> <tr> <th>PDS</th> <th>PCV破損時期</th> <th>原子炉圧力</th> <th>炉心損傷時期</th> <th>プラント損傷時点での電源有無 (電源確保)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TQV</td><td>炉心損傷後</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>直流／交流電源有</td></tr> <tr><td>TQX</td><td>炉心損傷後</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>直流／交流電源有</td></tr> <tr><td>長期TB</td><td>炉心損傷後</td><td>高圧</td><td>後期</td><td>直流電源有 交流電源無</td></tr> <tr><td>TBU</td><td>炉心損傷後</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>直流電源有 交流電源無</td></tr> <tr><td>TBP</td><td>炉心損傷後</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>直流電源有 交流電源無</td></tr> <tr><td>TBD</td><td>炉心損傷後</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>直流電源無 交流電源無</td></tr> <tr><td>TR</td><td>炉心損傷前</td><td>—</td><td>後期</td><td>—</td></tr> <tr><td>TC</td><td>炉心損傷前</td><td>—</td><td>早期</td><td>—</td></tr> <tr><td>AE</td><td>炉心損傷後</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>直流／交流電源有</td></tr> <tr><td>SIE</td><td>炉心損傷後</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>直流／交流電源有</td></tr> <tr><td>SZE</td><td>炉心損傷後</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>直流／交流電源有</td></tr> <tr><td>TSLOCA</td><td>炉心損傷前</td><td>—</td><td>早期</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 震電池枯渇により事象発生から8時間で原子炉隔壁堆時冷却系が停止し、炉心損傷に至るため、 プラント損傷状態では直流水源が機能喪失している。</p> <p>注：ハンチングは格納容器先行破損に至る事故シーケンスであることから、解説1-2(b)に基づき、「炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認」する。このため、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象外とするPDSを示す。</p>	PDS	PCV破損時期	原子炉圧力	炉心損傷時期	プラント損傷時点での電源有無 (電源確保)	TQV	炉心損傷後	低圧	早期	直流／交流電源有	TQX	炉心損傷後	高圧	早期	直流／交流電源有	長期TB	炉心損傷後	高圧	後期	直流電源有 交流電源無	TBU	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源有 交流電源無	TBP	炉心損傷後	低圧	早期	直流電源有 交流電源無	TBD	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源無 交流電源無	TR	炉心損傷前	—	後期	—	TC	炉心損傷前	—	早期	—	AE	炉心損傷後	低圧	早期	直流／交流電源有	SIE	炉心損傷後	低圧	早期	直流／交流電源有	SZE	炉心損傷後	高圧	早期	直流／交流電源有	TSLOCA	炉心損傷前	—	早期	—	<table border="1"> <caption>第2-2表 プラント損傷状態（PDS）の定義</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">PDS</th> <th rowspan="2">事故のタイプ</th> <th rowspan="2">RCS 圧力</th> <th rowspan="2">炉心損傷 時期</th> <th colspan="3">格納容器内事故進展</th> </tr> <tr> <th>RWSP水の 原子炉格納容器 破損時期</th> <th>原子炉格納容器 内熱除去手段</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>AED</td><td>大中破断 LOCA</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>×</td><td>炉心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>2</td><td>AEW</td><td>大中破断 LOCA</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>○</td><td>炉心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>3</td><td>AEI</td><td>大中破断 LOCA</td><td>低圧</td><td>早期</td><td>○</td><td>炉心損傷後</td><td>○</td></tr> <tr><td>4</td><td>ALC</td><td>大中破断 LOCA</td><td>低圧</td><td>後期</td><td>○</td><td>炉心損傷前</td><td>×</td></tr> <tr><td>5</td><td>SED</td><td>小破断 LOCA</td><td>中圧</td><td>早期</td><td>×</td><td>炉心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>6</td><td>SEW</td><td>小破断 LOCA</td><td>中圧</td><td>早期</td><td>○</td><td>炉心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>7</td><td>SEI</td><td>小破断 LOCA</td><td>中圧</td><td>早期</td><td>○</td><td>炉心損傷後</td><td>○</td></tr> <tr><td>8</td><td>SLW</td><td>小破断 LOCA</td><td>中圧</td><td>後期</td><td>○</td><td>炉心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>9</td><td>SLJ</td><td>小破断 LOCA</td><td>中圧</td><td>後期</td><td>○</td><td>炉心損傷後</td><td>○</td></tr> <tr><td>10</td><td>SLC</td><td>小破断 LOCA</td><td>中圧</td><td>後期</td><td>○</td><td>炉心損傷前</td><td>×</td></tr> <tr><td>11</td><td>TED</td><td>トランジエント</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>*</td><td>炉心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>12</td><td>TEW</td><td>トランジエント</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>○</td><td>炉心損傷後</td><td>×</td></tr> <tr><td>13</td><td>TEI</td><td>トランジエント</td><td>高圧</td><td>早期</td><td>○</td><td>炉心損傷後</td><td>○</td></tr> <tr><td>14</td><td>V</td><td>インターフェイス システム LOCA</td><td>低圧</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>U</td><td>SOFR</td><td>中圧</td><td></td><td>—</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>注：ハンチングは格納容器先行破損又は格納容器バイパスに該当するPDSであることから、解説1-2(b)に基づき、「炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があることを確認」する。このため、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象外とする。</p>	No.	PDS	事故のタイプ	RCS 圧力	炉心損傷 時期	格納容器内事故進展			RWSP水の 原子炉格納容器 破損時期	原子炉格納容器 内熱除去手段	1	AED	大中破断 LOCA	低圧	早期	×	炉心損傷後	×	2	AEW	大中破断 LOCA	低圧	早期	○	炉心損傷後	×	3	AEI	大中破断 LOCA	低圧	早期	○	炉心損傷後	○	4	ALC	大中破断 LOCA	低圧	後期	○	炉心損傷前	×	5	SED	小破断 LOCA	中圧	早期	×	炉心損傷後	×	6	SEW	小破断 LOCA	中圧	早期	○	炉心損傷後	×	7	SEI	小破断 LOCA	中圧	早期	○	炉心損傷後	○	8	SLW	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷後	×	9	SLJ	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷後	○	10	SLC	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷前	×	11	TED	トランジエント	高圧	早期	*	炉心損傷後	×	12	TEW	トランジエント	高圧	早期	○	炉心損傷後	×	13	TEI	トランジエント	高圧	早期	○	炉心損傷後	○	14	V	インターフェイス システム LOCA	低圧		—			15	U	SOFR	中圧		—			<p>【女川】</p> <p>■評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント損傷状態（PDS）を定義するに当たって着目している属性が異なる ・泊はプラント損傷時点での電源有無をPDSを定義するにあたって着目する属性としていないため、女川にて記載されている※1については記載していない <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映 ・泊は第2-2表にてプラント損傷状態（PDS）の定義について記載している
PDS	PCV破損時期	原子炉圧力	炉心損傷時期	プラント損傷時点での電源有無 (電源確保)																																																																																																																																																																																																		
TQV	炉心損傷後	低圧	早期	直流／交流電源有																																																																																																																																																																																																		
TQX	炉心損傷後	高圧	早期	直流／交流電源有																																																																																																																																																																																																		
長期TB	炉心損傷後	高圧	後期	直流電源有 交流電源無																																																																																																																																																																																																		
TBU	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源有 交流電源無																																																																																																																																																																																																		
TBP	炉心損傷後	低圧	早期	直流電源有 交流電源無																																																																																																																																																																																																		
TBD	炉心損傷後	高圧	早期	直流電源無 交流電源無																																																																																																																																																																																																		
TR	炉心損傷前	—	後期	—																																																																																																																																																																																																		
TC	炉心損傷前	—	早期	—																																																																																																																																																																																																		
AE	炉心損傷後	低圧	早期	直流／交流電源有																																																																																																																																																																																																		
SIE	炉心損傷後	低圧	早期	直流／交流電源有																																																																																																																																																																																																		
SZE	炉心損傷後	高圧	早期	直流／交流電源有																																																																																																																																																																																																		
TSLOCA	炉心損傷前	—	早期	—																																																																																																																																																																																																		
No.	PDS	事故のタイプ	RCS 圧力	炉心損傷 時期	格納容器内事故進展																																																																																																																																																																																																	
					RWSP水の 原子炉格納容器 破損時期	原子炉格納容器 内熱除去手段																																																																																																																																																																																																
1	AED	大中破断 LOCA	低圧	早期	×	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																															
2	AEW	大中破断 LOCA	低圧	早期	○	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																															
3	AEI	大中破断 LOCA	低圧	早期	○	炉心損傷後	○																																																																																																																																																																																															
4	ALC	大中破断 LOCA	低圧	後期	○	炉心損傷前	×																																																																																																																																																																																															
5	SED	小破断 LOCA	中圧	早期	×	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																															
6	SEW	小破断 LOCA	中圧	早期	○	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																															
7	SEI	小破断 LOCA	中圧	早期	○	炉心損傷後	○																																																																																																																																																																																															
8	SLW	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																															
9	SLJ	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷後	○																																																																																																																																																																																															
10	SLC	小破断 LOCA	中圧	後期	○	炉心損傷前	×																																																																																																																																																																																															
11	TED	トランジエント	高圧	早期	*	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																															
12	TEW	トランジエント	高圧	早期	○	炉心損傷後	×																																																																																																																																																																																															
13	TEI	トランジエント	高圧	早期	○	炉心損傷後	○																																																																																																																																																																																															
14	V	インターフェイス システム LOCA	低圧		—																																																																																																																																																																																																	
15	U	SOFR	中圧		—																																																																																																																																																																																																	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																
<p>第2-3表 評価対象とするプラント損傷状態（P.D.S.）の選定について(2/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価対象とする損傷状態</th><th>損傷モード</th><th>損傷モード別評価</th><th>評価対象とする損傷状態</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TBW</td><td>誤りから TBS</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TBD</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TEI</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TID</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SHI</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SLW</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SLI</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SEW</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SGI</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TBD</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TEI</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TID</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SHI</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SLW</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SLI</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SEW</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SGI</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> </tbody> </table> <p>ハッシュタグ：評価対象評価モードの発生の観点で事象発生源が最も遡るところと見なされるPDS</p>	評価対象とする損傷状態	損傷モード	損傷モード別評価	評価対象とする損傷状態	高圧蒸気発生器/給湯器部	TBW	誤りから TBS	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	TBD	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	TEI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	TID	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	SHI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	SLW	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	SLI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	SEW	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	SGI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	TBD	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	TEI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	TID	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	SHI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	SLW	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	SLI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	SEW	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	SGI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																											
評価対象とする損傷状態	損傷モード	損傷モード別評価	評価対象とする損傷状態																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	TBW	誤りから TBS	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	TBD	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	TEI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	TID	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	SHI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	SLW	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	SLI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	SEW	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	SGI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	TBD	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	TEI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	TID	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	SHI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	SLW	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	SLI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	SEW	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
高圧蒸気発生器/給湯器部	SGI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																																
<p>第2-3表 評価対象とするプラント損傷状態（P.D.S.）の選定について(2/3)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>損傷で開示する</th><th>損傷モード別</th><th>損傷モード別評価</th><th>損傷で開示する</th><th>損傷モード別</th><th>損傷モード別評価</th><th>損傷で開示する</th><th>損傷モード別</th><th>損傷モード別評価</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TBW</td><td>誤りから TBS</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>TEI</td><td>96.7%</td><td>被曝モードSHEFF に対する評価</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>誤りから TBS</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TBD</td><td>1.8%</td><td></td><td>TBD</td><td>1.5%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>SHI</td><td>0.1%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TEI</td><td>0.0%</td><td></td><td>SHI</td><td>0.1%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>SLW</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TID</td><td>0.0%</td><td></td><td>SLI</td><td>0.1%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>SEW</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SHI</td><td>0.0%</td><td></td><td>SEW</td><td>0.0%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>SGI</td><td>0.0%</td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SLW</td><td>0.0%</td><td></td><td>AW</td><td>52.1%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>AW</td><td>52.1%</td><td></td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SLI</td><td>0.0%</td><td></td><td>AII</td><td>25.2%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>AII</td><td>25.2%</td><td></td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SEW</td><td>0.0%</td><td></td><td>SEI</td><td>26.0%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>SEI</td><td>26.0%</td><td></td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SGI</td><td>0.0%</td><td></td><td>SII</td><td>2.5%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>SII</td><td>0.1%</td><td></td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TBD</td><td>0.0%</td><td></td><td>SEW</td><td>0.1%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>SEW</td><td>0.1%</td><td></td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TEI</td><td>0.0%</td><td></td><td>SGI</td><td>0.0%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>SGI</td><td>0.0%</td><td></td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>TID</td><td>0.0%</td><td></td><td>AII</td><td>0.0%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>AII</td><td>0.0%</td><td></td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SHI</td><td>0.0%</td><td></td><td>SEI</td><td>0.0%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>SEI</td><td>0.0%</td><td></td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SLW</td><td>0.0%</td><td></td><td>SII</td><td>0.0%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>SII</td><td>0.0%</td><td></td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SLI</td><td>0.0%</td><td></td><td>SEW</td><td>0.0%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>SEW</td><td>0.0%</td><td></td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SEW</td><td>0.0%</td><td></td><td>SGI</td><td>0.0%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>SGI</td><td>0.0%</td><td></td></tr> <tr> <td>高圧蒸気発生器/給湯器部</td><td>SGI</td><td>0.0%</td><td></td><td>AII</td><td>0.0%</td><td></td><td>高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出</td><td>AII</td><td>0.0%</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>ハッシュタグ：評価対象評価モードの発生の観点で事象発生源が最も遡るところと見なされるPDS</p>	損傷で開示する	損傷モード別	損傷モード別評価	損傷で開示する	損傷モード別	損傷モード別評価	損傷で開示する	損傷モード別	損傷モード別評価	高圧蒸気発生器/給湯器部	TBW	誤りから TBS	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	TEI	96.7%	被曝モードSHEFF に対する評価	高圧蒸気発生器/給湯器部	誤りから TBS	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	TBD	1.8%		TBD	1.5%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SHI	0.1%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	TEI	0.0%		SHI	0.1%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SLW	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	TID	0.0%		SLI	0.1%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SEW	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	SHI	0.0%		SEW	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SGI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	高圧蒸気発生器/給湯器部	SLW	0.0%		AW	52.1%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	AW	52.1%		高圧蒸気発生器/給湯器部	SLI	0.0%		AII	25.2%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	AII	25.2%		高圧蒸気発生器/給湯器部	SEW	0.0%		SEI	26.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SEI	26.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部	SGI	0.0%		SII	2.5%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SII	0.1%		高圧蒸気発生器/給湯器部	TBD	0.0%		SEW	0.1%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SEW	0.1%		高圧蒸気発生器/給湯器部	TEI	0.0%		SGI	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SGI	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部	TID	0.0%		AII	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	AII	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部	SHI	0.0%		SEI	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SEI	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部	SLW	0.0%		SII	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SII	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部	SLI	0.0%		SEW	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SEW	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部	SEW	0.0%		SGI	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SGI	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部	SGI	0.0%		AII	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	AII	0.0%	
損傷で開示する	損傷モード別	損傷モード別評価	損傷で開示する	損傷モード別	損傷モード別評価	損傷で開示する	損傷モード別	損傷モード別評価																																																																																																																																																																																											
高圧蒸気発生器/給湯器部	TBW	誤りから TBS	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	TEI	96.7%	被曝モードSHEFF に対する評価	高圧蒸気発生器/給湯器部	誤りから TBS	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																										
高圧蒸気発生器/給湯器部	TBD	1.8%		TBD	1.5%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SHI	0.1%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																									
高圧蒸気発生器/給湯器部	TEI	0.0%		SHI	0.1%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SLW	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																									
高圧蒸気発生器/給湯器部	TID	0.0%		SLI	0.1%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SEW	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																									
高圧蒸気発生器/給湯器部	SHI	0.0%		SEW	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SGI	0.0%	高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出																																																																																																																																																																																									
高圧蒸気発生器/給湯器部	SLW	0.0%		AW	52.1%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	AW	52.1%																																																																																																																																																																																										
高圧蒸気発生器/給湯器部	SLI	0.0%		AII	25.2%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	AII	25.2%																																																																																																																																																																																										
高圧蒸気発生器/給湯器部	SEW	0.0%		SEI	26.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SEI	26.0%																																																																																																																																																																																										
高圧蒸気発生器/給湯器部	SGI	0.0%		SII	2.5%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SII	0.1%																																																																																																																																																																																										
高圧蒸気発生器/給湯器部	TBD	0.0%		SEW	0.1%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SEW	0.1%																																																																																																																																																																																										
高圧蒸気発生器/給湯器部	TEI	0.0%		SGI	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SGI	0.0%																																																																																																																																																																																										
高圧蒸気発生器/給湯器部	TID	0.0%		AII	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	AII	0.0%																																																																																																																																																																																										
高圧蒸気発生器/給湯器部	SHI	0.0%		SEI	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SEI	0.0%																																																																																																																																																																																										
高圧蒸気発生器/給湯器部	SLW	0.0%		SII	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SII	0.0%																																																																																																																																																																																										
高圧蒸気発生器/給湯器部	SLI	0.0%		SEW	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SEW	0.0%																																																																																																																																																																																										
高圧蒸気発生器/給湯器部	SEW	0.0%		SGI	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	SGI	0.0%																																																																																																																																																																																										
高圧蒸気発生器/給湯器部	SGI	0.0%		AII	0.0%		高圧蒸気発生器/給湯器部の漏出 二重安全殻の漏出	AII	0.0%																																																																																																																																																																																										

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

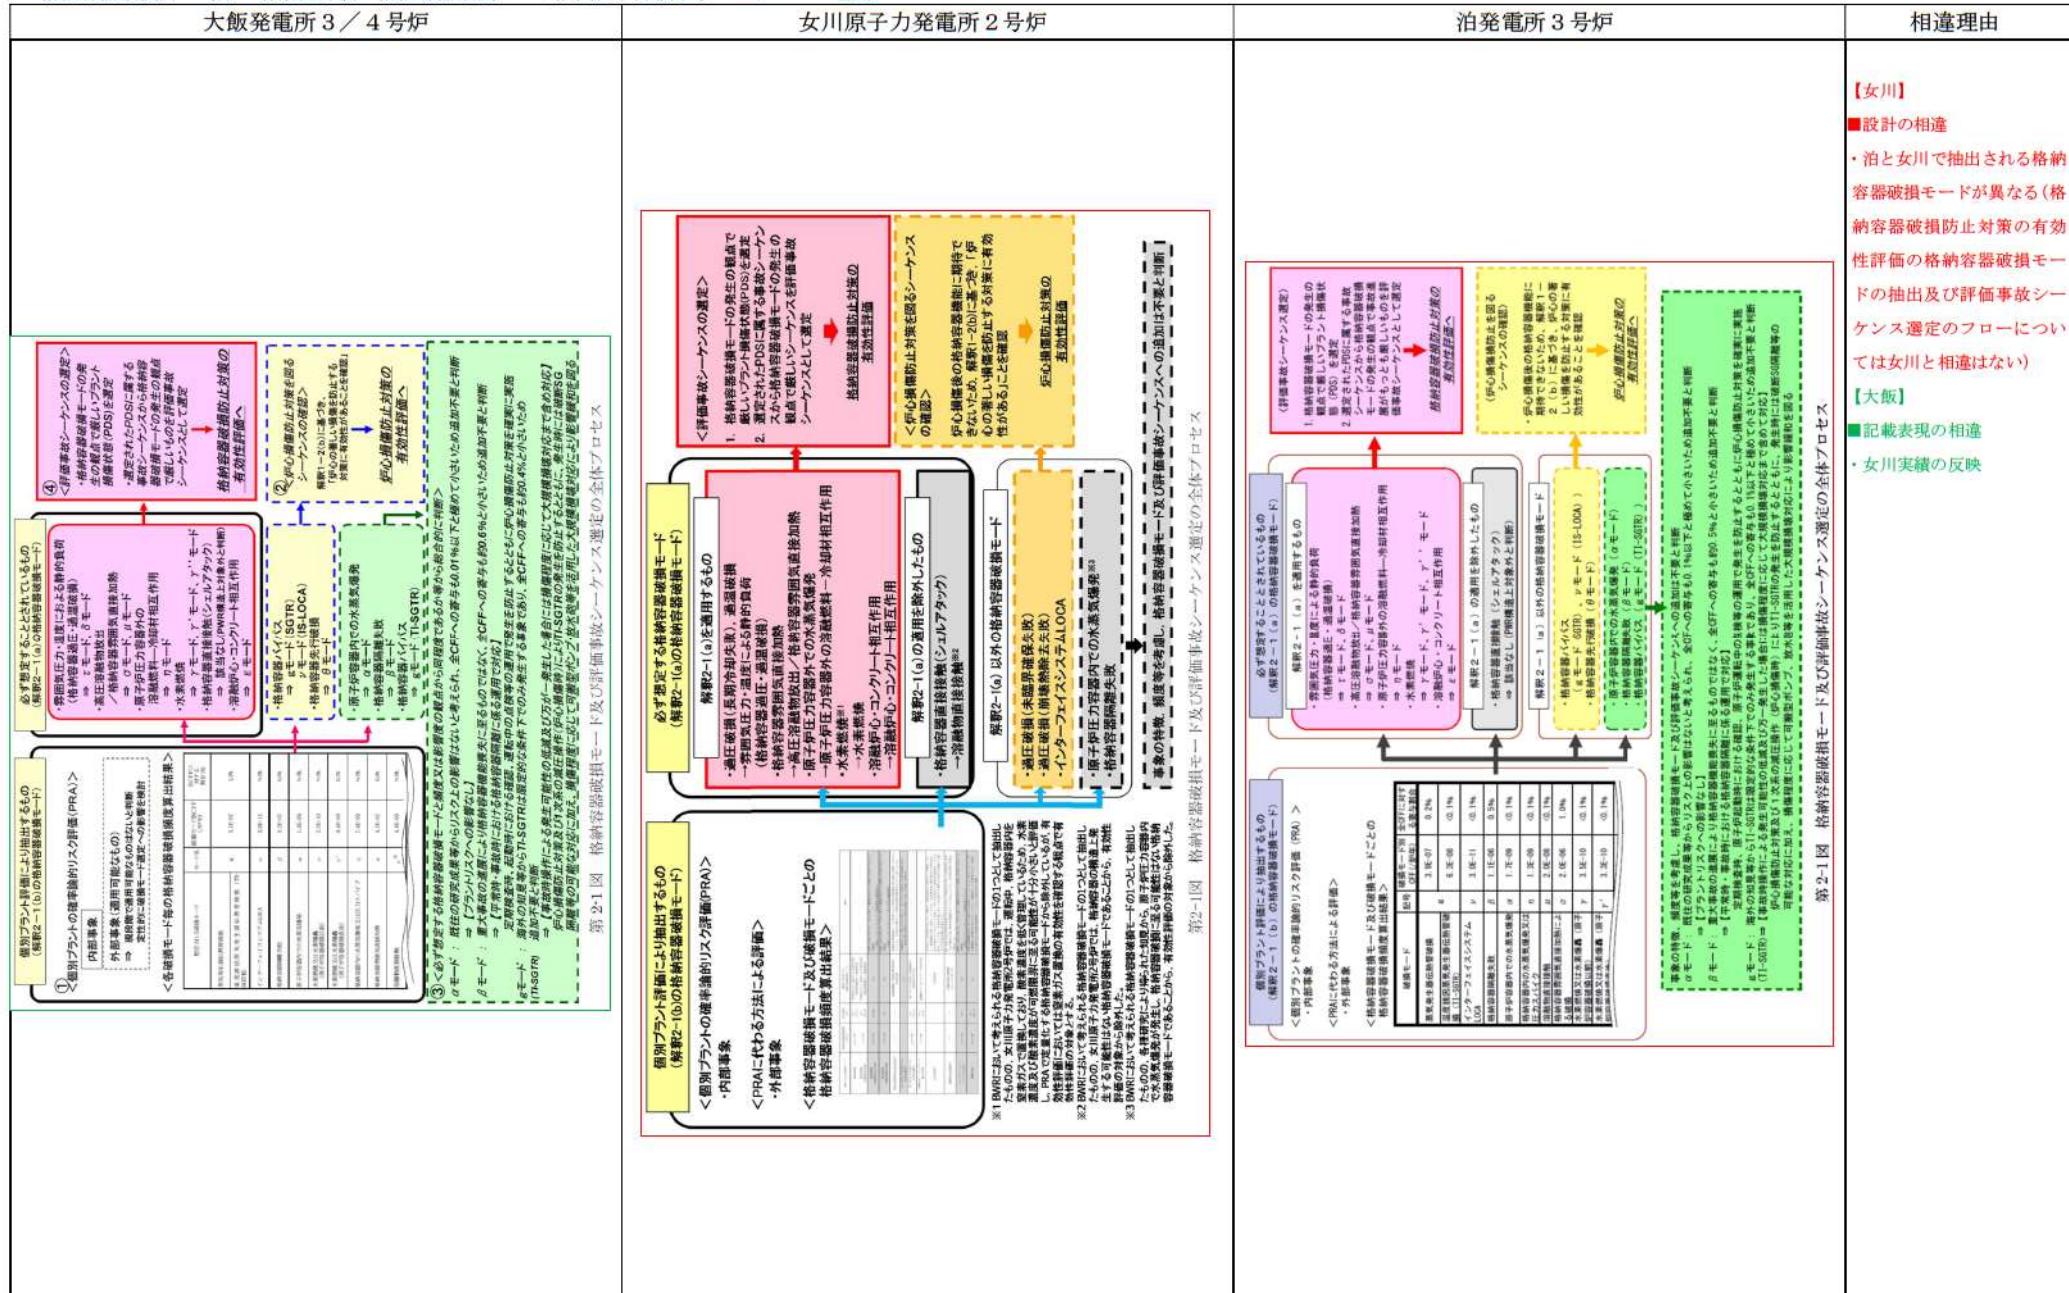
大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																								
<p style="text-align: center;">第2-4表 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について(2/2)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">相違評価項目</th> <th style="width: 15%;">最も高いPIS</th> <th style="width: 15%;">該当する事象シーケンス</th> <th style="width: 15%;">該当する事象シーケンスの選定の考え方</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">筋斗型断面用モード</td> <td rowspan="8">PIS</td> <td>① 基本操作失敗 → 運転室からの監視失敗 → 直接的な運転室失敗 → 一時的異常</td> <td>該当する事象シーケンス</td> </tr> <tr> <td>② 基本操作失敗 + 機械的障害失敗 → 基本操作失敗 → 一時的異常</td> <td>該当する事象シーケンス</td> </tr> <tr> <td>- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗</td> <td>該当する事象シーケンス</td> </tr> <tr> <td>- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗</td> <td>該当する事象シーケンス</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">筋斗型C+コントリート+冷却水作動</td> <td>TOUT</td> <td>① 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗</td> <td>該当する事象シーケンス</td> </tr> <tr> <td>- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗</td> <td>該当する事象シーケンス</td> </tr> <tr> <td>- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗</td> <td>該当する事象シーケンス</td> </tr> <tr> <td>- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗</td> <td>該当する事象シーケンス</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">水素燃焼</td> <td>AIC(300)</td> <td>-</td> <td>該当する事象シーケンス</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">参考は選定した評価事故シーケンスを示す。また、各シーケンスにおける下線で示した部分が評価事故のシーケンスを示す。</p>	相違評価項目	最も高いPIS	該当する事象シーケンス	該当する事象シーケンスの選定の考え方	筋斗型断面用モード	PIS	① 基本操作失敗 → 運転室からの監視失敗 → 直接的な運転室失敗 → 一時的異常	該当する事象シーケンス	② 基本操作失敗 + 機械的障害失敗 → 基本操作失敗 → 一時的異常	該当する事象シーケンス	- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗	該当する事象シーケンス	- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗	該当する事象シーケンス	筋斗型C+コントリート+冷却水作動	TOUT	① 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗	該当する事象シーケンス	- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗	該当する事象シーケンス	- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗	該当する事象シーケンス	- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗	該当する事象シーケンス	水素燃焼	AIC(300)	-	該当する事象シーケンス															
相違評価項目	最も高いPIS	該当する事象シーケンス	該当する事象シーケンスの選定の考え方																																								
筋斗型断面用モード	PIS	① 基本操作失敗 → 運転室からの監視失敗 → 直接的な運転室失敗 → 一時的異常	該当する事象シーケンス																																								
		② 基本操作失敗 + 機械的障害失敗 → 基本操作失敗 → 一時的異常	該当する事象シーケンス																																								
		- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗	該当する事象シーケンス																																								
		- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗	該当する事象シーケンス																																								
		筋斗型C+コントリート+冷却水作動	TOUT	① 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗			該当する事象シーケンス																																				
			- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗	該当する事象シーケンス																																							
			- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗	該当する事象シーケンス																																							
			- 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗 + 基本操作失敗	該当する事象シーケンス																																							
水素燃焼	AIC(300)	-	該当する事象シーケンス																																								
	<p style="text-align: center;">第2-4表 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について(2/2)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">格納容器燃焼モード</th> <th style="width: 15%;">最も高いPIS</th> <th style="width: 15%;">該当する事象シーケンス</th> <th style="width: 15%;">該当する事象シーケンスの選定の考え方</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">3 施設内治熱燃料+治熱材移動用モード</td> <td rowspan="10">AEW</td> <td>大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗</td> <td>該当する事象シーケンス</td> </tr> <tr> <td>大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>中破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>大破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>中破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>中破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>中破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">4 水素燃焼</td> <td>AEI</td> <td>大破断LOCA+低圧主冷却器失敗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>中破断LOCA+低圧主冷却器失敗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>中破断LOCA+高圧主冷却器失敗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>中破断LOCA+高圧主冷却器失敗</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5 治熱炉+炉内作業</td> <td>ALD</td> <td>大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗</td> <td>該当する事象シーケンス</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>代替格納容器スパイボンブによる代替格納容器スプレイ注入失敗</td> <td>該当する事象シーケンス</td> </tr> </tbody> </table>	格納容器燃焼モード	最も高いPIS	該当する事象シーケンス	該当する事象シーケンスの選定の考え方	3 施設内治熱燃料+治熱材移動用モード	AEW	大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	該当する事象シーケンス	大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	-	大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗	-	大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗	-	大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗	-	中破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	-	大破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	-	中破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	-	中破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	-	中破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	-	4 水素燃焼	AEI	大破断LOCA+低圧主冷却器失敗	-	中破断LOCA+低圧主冷却器失敗	-	中破断LOCA+高圧主冷却器失敗	-	中破断LOCA+高圧主冷却器失敗	-	5 治熱炉+炉内作業	ALD	大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗	該当する事象シーケンス	-	代替格納容器スパイボンブによる代替格納容器スプレイ注入失敗
格納容器燃焼モード	最も高いPIS	該当する事象シーケンス	該当する事象シーケンスの選定の考え方																																								
3 施設内治熱燃料+治熱材移動用モード	AEW	大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	該当する事象シーケンス																																								
		大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	-																																								
		大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗	-																																								
		大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗	-																																								
		大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗	-																																								
		中破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	-																																								
		大破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	-																																								
		中破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	-																																								
		中破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	-																																								
		中破断LOCA+高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	-																																								
4 水素燃焼	AEI	大破断LOCA+低圧主冷却器失敗	-																																								
	中破断LOCA+低圧主冷却器失敗	-																																									
	中破断LOCA+高圧主冷却器失敗	-																																									
	中破断LOCA+高圧主冷却器失敗	-																																									
5 治熱炉+炉内作業	ALD	大破断LOCA+低圧主冷却器失敗 + 高圧主冷却器失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗	該当する事象シーケンス																																								
	-	代替格納容器スパイボンブによる代替格納容器スプレイ注入失敗	該当する事象シーケンス																																								

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

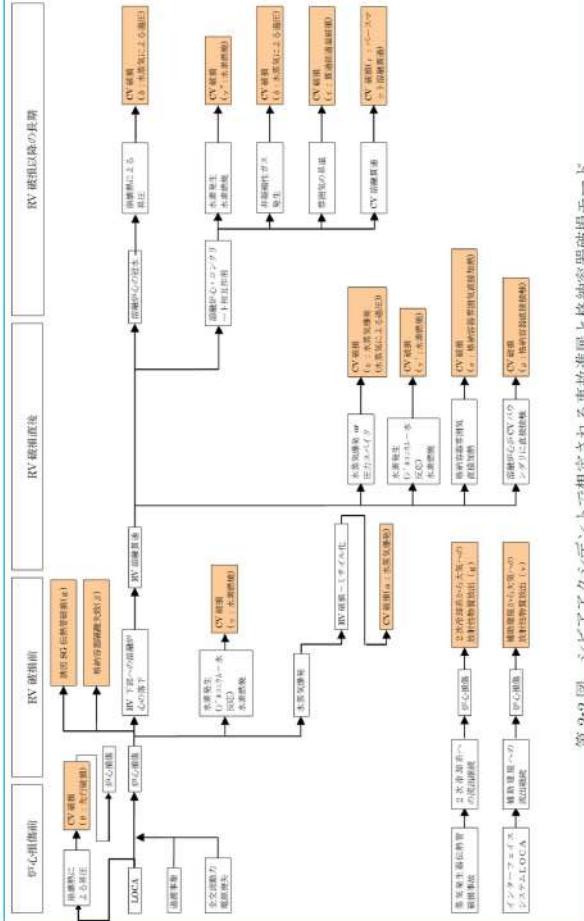
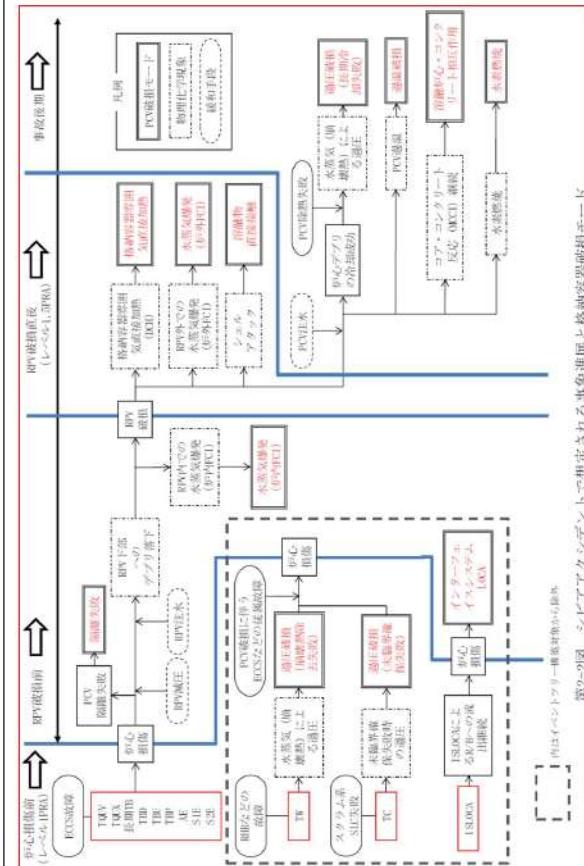
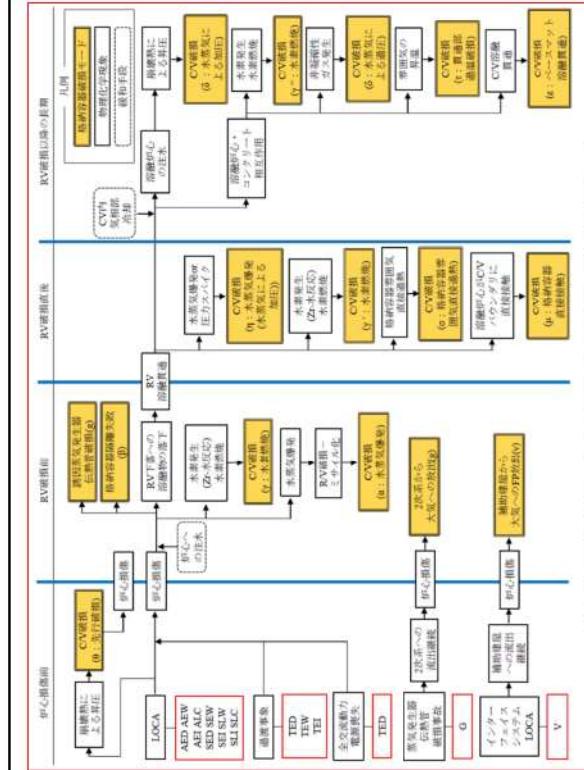


泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第2-1図 シビアアクシデントで想定される事故進展と格納容器破損モード</p> <p>This diagram shows the sequence of events for a severe accident at the Ohi 3/4 reactors. It includes various emergency shutdown systems like LOCA, TLOCA, and SIE, along with their corresponding protection levels (IPR, IPRN, IPNA). The diagram highlights the progression from initial shutdown to the final state where the reactor is cooled by sea water.</p>	 <p>第2-2図 シビアアクシデントで想定される事故進展と格納容器破損モード</p> <p>This diagram shows the sequence of events for a severe accident at the Onagawa 2 reactor. It includes various emergency shutdown systems like LOCA, TLOCA, and SIE, along with their corresponding protection levels (IPR, IPRN, IPNA). The diagram highlights the progression from initial shutdown to the final state where the reactor is cooled by sea water.</p>	 <p>第2-2図 シビアアクシデントで想定される事故進展と格納容器破損モード</p> <p>This diagram shows the sequence of events for a severe accident at the泊 3号 reactor. It includes various emergency shutdown systems like LOCA, TLOCA, and SIE, along with their corresponding protection levels (IPR, IPRN, IPNA). The diagram highlights the progression from initial shutdown to the final state where the reactor is cooled by sea water.</p>	<p>■女川</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・事故進展や格納容器破損モードについては、設計の相違により泊と女川で相違している <p>■大飯</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映 ・泊は緩和手段やPDSについても示している

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について

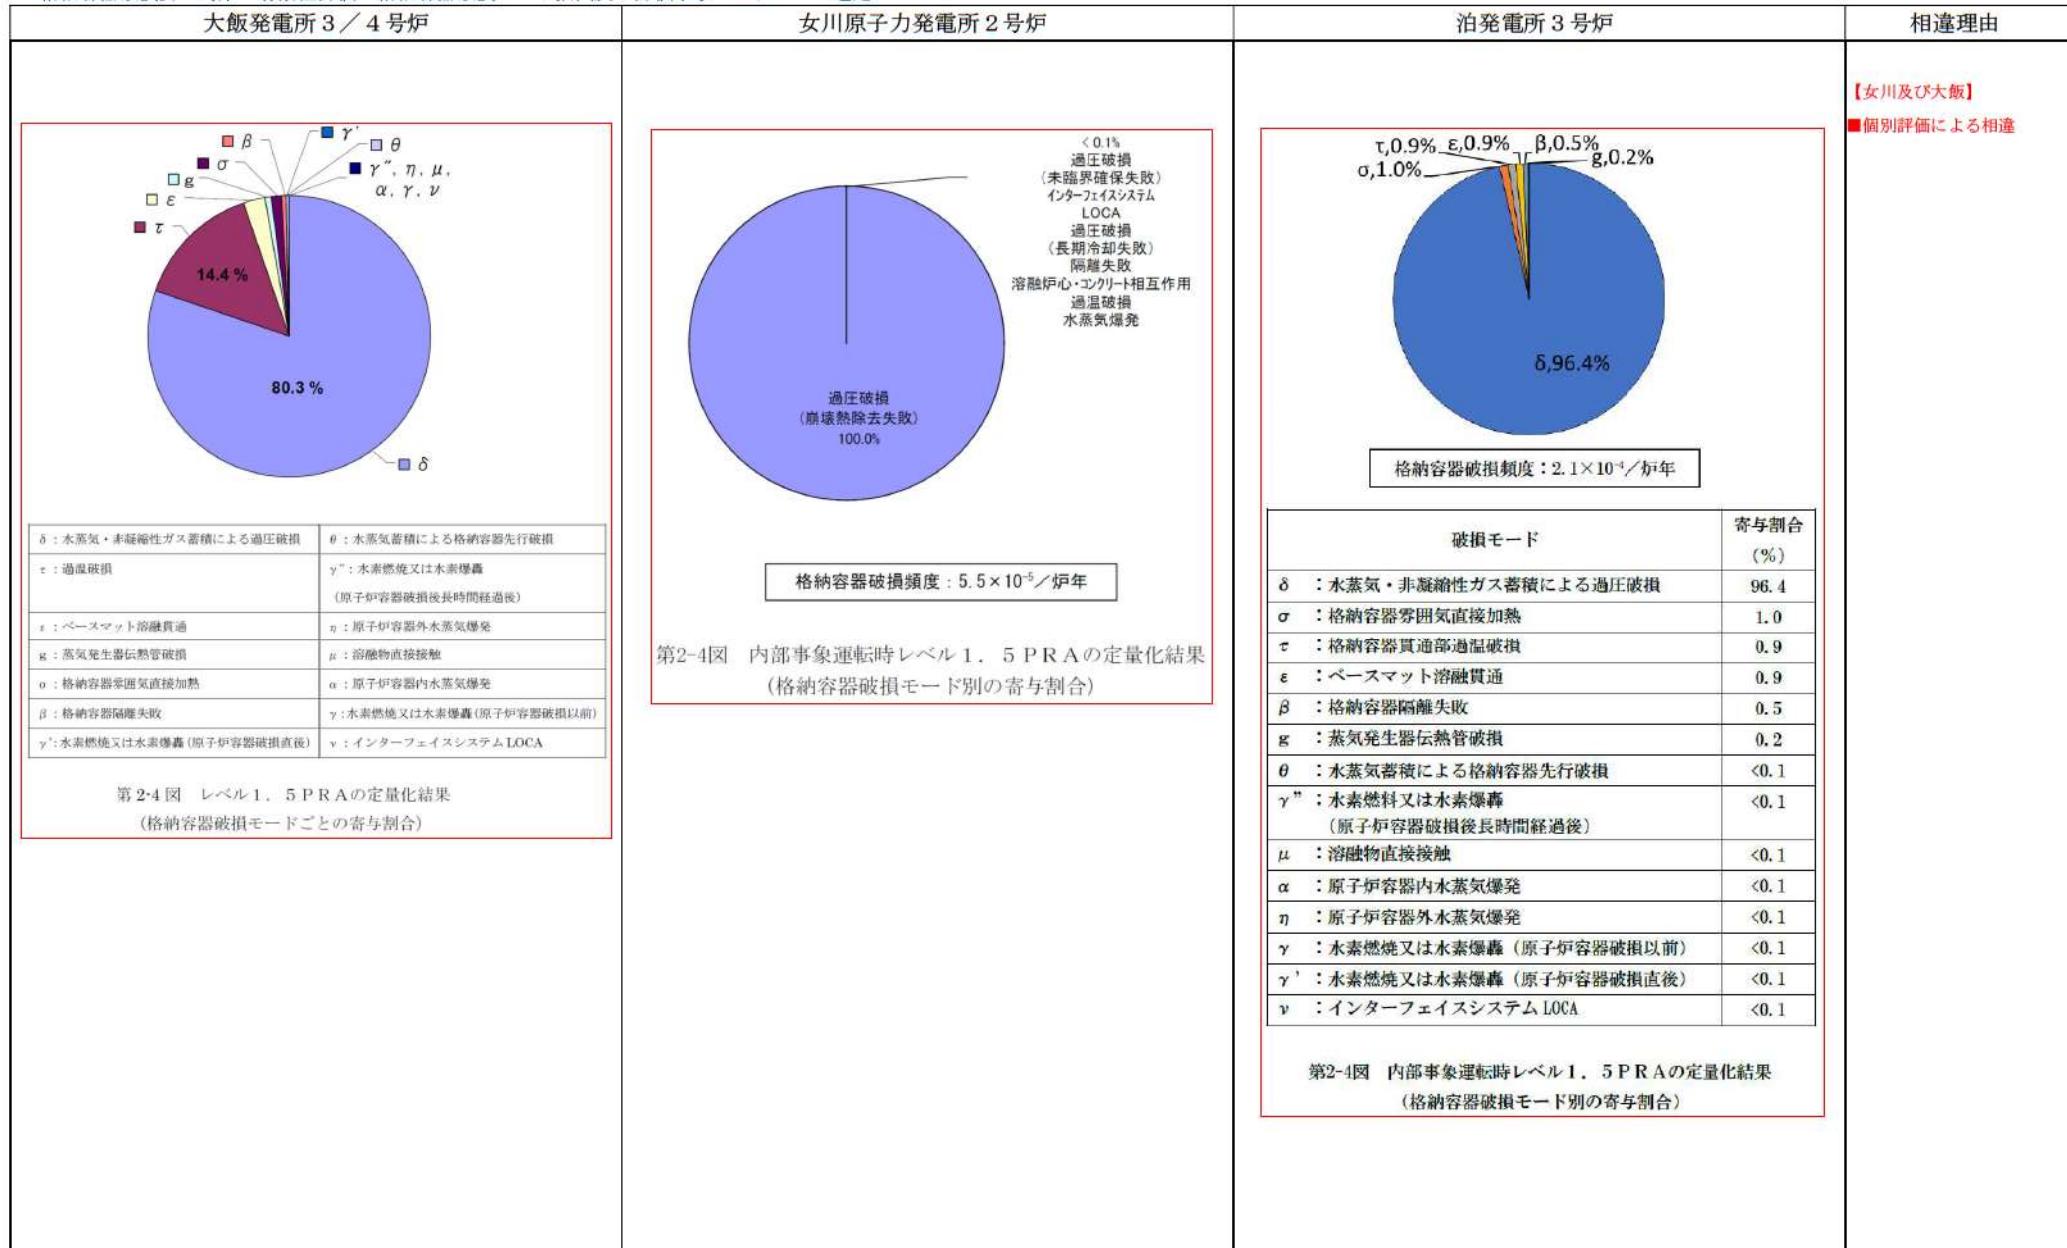
大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3-1) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-2) 原子炉内爆発の際の水素発生器遮断する。 (3-3) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-4) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-5) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-6) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。</p> <p>FCI : 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用 DCH : 格納容器空気圧直接加热</p> <p>第2-3図 格納容器イベントツリー (CET)</p>	<p>(3-1) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-2) 原子炉内爆発の際の水素発生器遮断する。 (3-3) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-4) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-5) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-6) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。</p> <p>FCI : 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用 DCH : 格納容器空気圧直接加热</p> <p>第2-3図 格納容器イベントツリー (1/2)</p> <p>(3-1) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-2) 原子炉内爆発の際の水素発生器遮断する。 (3-3) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-4) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-5) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-6) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。</p> <p>FCI : 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用 DCH : 格納容器空気圧直接加热</p> <p>第2-3図 格納容器イベントツリー (2/2)</p>	<p>(3-1) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-2) 原子炉内爆発の際の水素発生器遮断する。 (3-3) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-4) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-5) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-6) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。</p> <p>FCI : 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用 DCH : 格納容器空気圧直接加热</p> <p>(3-1) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-2) 原子炉内爆発の際の水素発生器遮断する。 (3-3) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-4) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-5) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。 (3-6) 原子炉内爆発の際の炉心への冷却材供給回路遮断する。</p> <p>FCI : 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用 DCH : 格納容器空気圧直接加热</p> <p>第2-3図 格納容器イベントツリー (CET)</p>	<p>【女川】</p> <p>■ 設計及び評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器イベントツリーについては、設計及び評価方針の相違により泊と女川で相違している

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

2. 格納容器破損防止対策の有効性評価の格納容器破損モード抽出及び評価事故シーケンスの選定について



第2-4図 内部事象運転時レベル1、5 PRAの定量化結果
(格納容器破損モード別の寄与割合)

第2-4図 レベル1、5 PRAの定量化結果
(格納容器破損モードごとの寄与割合)

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

比較結果等を取りまとめた資料

1. 先行審査実績を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)

1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- d. 当社が自主的に変更したもの：なし

1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由

- a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし
- b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：まとめ資料全般に対して、女川2号炉審査実績の反映を行った
- c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし
- d. 当社が自主的に変更したもの：なし

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

2. まとめ資料との比較結果の概要

- 女川2号炉及び大飯発電所3／4号炉との主要な相違点について、以下に取り纏めた。

項目	詳細項目	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3.1.2 抽出した事故シーケンスの整理	事故シーケンスの整理 (該当記載なし)		<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失 運転中の残留熱除去系の故障が発生した後、崩壊熱除去・炉心冷却に失敗し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失 外部電源喪失の発生時に非常用交流電源の電源確保に失敗する等、全交流動力電源喪失の発生後に、崩壊熱除去・炉心冷却の失敗により、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出 原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等により原子炉冷却材が系外に流出後、崩壊熱除去・炉心冷却に失敗し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。 なお、必ず想定する事故シーケンスグループのうち「反応度の誤投入」については、プラント停止時には原則として全制御棒が挿入されており、複数の人的過誤や機器故障が重複しない限り反応度事故に至る可能性はないこと、万一反応度事故が起こり臨界に至った場合でも、局所的な事象で収束し、燃料の著しい損傷に至ることは考え難いことから、今回の停止時PRAでは考慮していない。</p>	<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失 余熱除去系の故障に伴い余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失 外部電源喪失の発生時に非常用所内交流電源の電源確保に失敗する全交流動力電源喪失の発生により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出 原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等による原子炉冷却材の系外への流出により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。</p> <p>(4) 反応度の誤投入 プラント停止中に化学体積制御系の故障、誤操作等により反応度が添加されることで臨界に達し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「反応度の誤投入」に分類する。</p>	<p>【女川】 ・炉型の相違により抽出される事故シーケンスおよびそれらの各シーケンスグループへの整理が相違している。また、泊は反応度の誤投入もPRAとして評価した上で事故シーケンスとして選定している（大飯と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

項目	詳細項目	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果	重要事故シーケンスの選定結果	<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失 ③選定結果 ・燃料取出前のミッドループ運転における余熱除去機能喪失（充てんポンプ及び高圧注入ポンプの機能喪失の重畠を考慮）</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失 ③選定結果 ・燃料取出前のミッドループ運転における外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失（原子炉補機冷却機能喪失の重畠を考慮）</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出 ③選定結果 ・燃料取出前のミッドループ運転における原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</p> <p>(4) 反応度の誤投入 ③選定結果 ・原子炉起動時における化学体積制御系の弁の誤作動等による原子炉への純水流入</p>	<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失 ①重要事故シーケンス ・崩壊熱除去機能喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失 ①重要事故シーケンス ・外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出 ①重要事故シーケンス ・原子炉冷却材の流出（R HR 切替時の冷却材流出）+崩壊熱除去・炉心冷却失敗</p> <p>(4) 反応度の誤投入 ①重要事故シーケンス ・制御棒の誤引き抜き</p>	<p>(1) 崩壊熱除去機能喪失 ①重要事故シーケンス ・燃料取出前のミッドループ運転における余熱除去機能喪失（充てんポンプの機能喪失の重畠を考慮）</p> <p>(2) 全交流動力電源喪失 ①重要事故シーケンス ・燃料取出前のミッドループ運転における外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失（原子炉補機冷却機能喪失の重畠を考慮）</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出 ①重要事故シーケンス ・燃料取出前のミッドループ運転における原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失</p> <p>(4) 反応度の誤投入 ①重要事故シーケンス ・原子炉起動時における化学体積制御系の弁の誤作動等による原子炉への純水流入</p>	<p>【女川】 ・炉型の相違により、選定される重要事故シーケンスが相違している（大飯と同様）</p> <p>【大飯】 ・プラントの相違により、有効性評価において想定する条件が相違するシーケンスがある</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンスの選定について	3 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定の全体プロセスは第3-1図に示すとおりであり、本プロセスにより各検討ステップにおける実施内容を整理した。 【概要】 ① 内部事象PRA及びPRAを適用できない外部事象等についての定性的検討から事故シーケンスの抽出を実施した。 ② 抽出した事故シーケンスと必ず想定する事故シーケンスグループとの比較を行い、必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない外部事象特有の事故シーケンスについて、頻度、影響等を確認し、事故シーケンスグループとしての追加要否を検討した。 ③ 有効性評価において想定する事故シーケンスグループごとに、審査ガイドに記載の観点(余裕時間、設備容量、代表性)に基づき、有効性評価の対象とする重要事故シーケンスを選定した。	3 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定の全体プロセスは第3-1図に示すとおりであり、本プロセスにより各検討ステップにおける実施内容を整理した。 【概要】 ① 内部事象PRA及びPRAを適用できない外部事象等についての定性的検討から事故シーケンスの抽出を実施した。 ② 抽出した事故シーケンスと必ず想定する事故シーケンスグループとの比較を行い、必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない外部事象特有の事故シーケンスについて、頻度、影響等を確認し、事故シーケンスグループとしての追加要否を検討した。 ③ 有効性評価において想定する事故シーケンスグループごとに、審査ガイドに記載の観点(余裕時間、設備容量、代表性)に基づき、有効性評価の対象とする重要事故シーケンスを選定した。	【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川実績の反映 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川に記載統一
3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について 解釈において、運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの選定の個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり記載されている。	3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について 解釈において、運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり記載されている。	3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について 解釈において、運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの個別プラント評価による抽出に関し、以下のとおり記載されている。	【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川実績の反映
4-1 (a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ ・崩壊熱除去機能喪失 (RHRの故障による停止時冷却機能喪失) ・全交流動力電源喪失 ・原子炉冷却材の流出 ・反応度の誤投入 (b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケンスグループ ① 個別プラントの停止時に関するPRA (適用可能なもの) 又はそれに代わる方法で評価を実施すること。 ② その結果、上記4-1(a)の運転停止中事故シーケンスグ	4-1 (a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ ・崩壊熱除去機能喪失 (RHRの故障による停止時冷却機能喪失) ・全交流動力電源喪失 ・原子炉冷却材の流出 ・反応度の誤投入 (b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケンスグループ ① 個別プラントの停止時に関するPRA (適用可能なもの) 又はそれに代わる方法で評価を実施すること。 ② その結果、上記4-1(a)の運転停止中事故シーケンスグ	4-1 (a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ ・崩壊熱除去機能喪失 (RHRの故障による停止時冷却機能喪失) ・全交流動力電源喪失 ・原子炉冷却材の流出 ・反応度の誤投入 (b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケンスグループ ① 個別プラントの停止時に関するPRA (適用可能なもの) 又はそれに代わる方法で評価を実施すること。 ② その結果、上記4-1(a)の運転停止中事故シーケンスグ	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
ループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運転停止中事故シーケンスグループが抽出された場合には、想定する運転停止中事故シーケンスグループとして追加すること。	ループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運転停止中事故シーケンスグループが抽出された場合には、想定する運転停止中事故シーケンスグループとして追加すること。	ループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運転停止中事故シーケンスグループが抽出された場合には、想定する運転停止中事故シーケンスグループとして追加すること。	
<p>これを踏まえ、大飯3号炉及び4号炉を対象に停止時PRAの知見等を活用して、運転停止中事故シーケンスグループの分析を実施している。</p> <p>具体的には、炉心損傷防止対策に係る事故シーケンスグループの分析の場合と同様に、燃料損傷防止対策設備の有効性評価を行う事故シーケンスグループの選定という今回の原子炉設置変更許可申請での位置づけを考慮し、これまで整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない、原子炉設置許可取得済の設備にのみ期待できる条件でPRAモデルを構築し内部事象の停止時レベル1PRAを実施した。</p>	<p>上記4-1(b)を踏まえて、2号炉を対象とした内部事象停止時レベル1PRA評価を実施し、事故シーケンスグループの検討を行った。</p> <p>なお、事故シーケンスグループの選定は、炉心損傷防止対策に係る事故シーケンスグループの分析と同様、従来の設置許可取得時の設計で考慮していた設備のみ期待できる条件※1で評価した停止時PRAの結果を用いた。</p> <p>※1 従来から整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない条件</p>	<p>上記4-1(b)を踏まえて、泊3号炉を対象とした内部事象停止時レベル1PRA評価を実施し、事故シーケンスグループの検討を行った。</p> <p>なお、事故シーケンスグループの選定は、炉心損傷防止対策に係る事故シーケンスグループの分析と同様、従来の設置許可取得時の設計で考慮していた設備のみ期待できる条件※1で評価した停止時PRAの結果を用いた。</p> <p>※1 従来から整備してきたAM策や福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策、新規制基準に基づき配備する重大事故等対処設備等を含めない条件</p>	<p>【女川・大飯】</p> <ul style="list-style-type: none">■プラント名称の相違【大飯】■記載表現の相違・女川実績の反映
<p>3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループの検討・整理</p> <p>停止時レベル1PRAの対象期間である定期検査中は、プラントの停止や起動に伴う運転員操作やメンテナンスに伴う1次冷却系の水位操作、機器の待機除外等によりプラント状態が様々に変化する。プラント状態の変化に伴って、崩壊熱除去に関連する機器の状態やパラメータも変化するため、停止時PRAにおいてはこのようなプラント状態を適切に分類して評価を行う必要がある。</p> <p>分類したプラント状態を、状態ごとのプラントの主要なパラメータとともに第3-1図に示す。</p>	<p>3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループの抽出、整理</p> <p>定期検査中はプラントの状態が大きく変化することから、停止時レベル1PRAにおいては、定期検査における評価対象期間を設定し、原子炉の水位、温度、圧力等のプラントパラメータの類似性、保守点検状況等に応じた緩和設備の使用可能性、起因事象、成功基準に関する類似性によって、評価対象期間を幾つかのプラント状態（以下「POS」という。）に分類し評価を行う。</p> <p>分類したPOSを、状態ごとのプラントの主要なパラメータとともに第3-2図に示す。また、POSごとの期間及び系統の待機状態を示した工程表を第3-3図に示す。</p>	<p>3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループの抽出、整理</p> <p>定期検査中はプラントの状態が大きく変化することから、停止時レベル1PRAにおいては、定期検査における評価対象期間を設定し、原子炉の水位、温度、圧力等のプラントパラメータの類似性、保守点検状況等に応じた緩和設備の使用可能性、起因事象、成功基準に関する類似性によって、評価対象期間を幾つかのプラント状態（以下「POS」という。）に分類し評価を行う。</p> <p>分類したPOSを、状態ごとのプラントの主要なパラメータとともに第3-2図に示す。また、POSごとの期間及び系統の待機状態を示した工程表を第3-3図に示す。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none">■記載表現の相違・女川実績の反映 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none">■付番の相違(以下、相違理由説明を省略) <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none">■記載方針の相違・女川実績の反映 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none">■記載表現の相違
停止時PRAにおいては、原子炉停止後の運転停止中の各プラント状態において燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象について、マスターロジックダイヤグラム、過去の国内	停止時PRAにおいては、原子炉停止後の運転停止中の各POSにおいて燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象について、マスターロジックダイヤグラム、過去の国内	停止時PRAにおいては、原子炉停止後の運転停止中の各POSにおいて燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象について、マスターロジックダイヤグラム、過去の国内	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>プラントのトラブル事例等から選定し、ここから燃料損傷に至ることを防止するための緩和手段等の組合せを第3-2図のイベントツリーで分析し、燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出している。停止時PRAの定量化結果を第3-1表及び第3-3図に示す。</p> <p>3.1.1.1 選定した起因事象</p> <ul style="list-style-type: none"> 余熱除去機能喪失 余熱除去系の弁やポンプの故障等により余熱除去機能が喪失する事象。 外部電源喪失 外部電源が喪失する事象。発生した場合には、非常用所内交流電源（ディーゼル発電機）が起動して交流電源を供給するが、ディーゼル発電機の起動に失敗した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。 原子炉補機冷却機能喪失 原子炉補機冷却水系の弁やポンプの故障等により、原子炉補機冷却機能が喪失する事象。発生した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失 配管破断や運転員の弁の誤操作等により原子炉冷却材が系外へ流出する事象。低温停止時には、配管破断による原子炉冷却材の流出の可能性は低いと考えられ、弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出を対象とする。 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（水位維持失敗） ミッドループ運転中に何らかの原因によりRCS水位が低下し、かつ水位低下が継続する事象。 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（オーバードレン） RCS水抜き操作時に、RCS水位がミッドループまで低下した後、水抜きを停止する通常の操作に失敗し、水位低下が継続する事象。 	<p>トのトラブル事例等から選定し、ここから燃料損傷に至ることを防止するための緩和手段の組合せ等を第3-4図のイベントツリーで分析し、燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出している。抽出した起因事象と発生頻度を第3-1表に示す。</p> <p>3.1.1.1 選定した起因事象</p> <ul style="list-style-type: none"> 余熱除去機能喪失 余熱除去系の弁やポンプの故障等により余熱除去機能が喪失する事象。 外部電源喪失 外部電源が喪失する事象。発生した場合には、非常用所内交流電源（ディーゼル発電機）が起動して交流電源を供給するが、ディーゼル発電機の起動に失敗した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。 原子炉補機冷却機能喪失 原子炉補機冷却水系の弁やポンプの故障等により、原子炉補機冷却機能が喪失する事象。発生した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失 配管破断や運転員の弁の誤操作等により原子炉冷却材が系外へ流出する事象。低温停止時には、配管破断による原子炉冷却材の流出の可能性は低いと考えられ、弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出を対象とする。 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（水位維持失敗） ミッドループ運転中に何らかの原因によりRCS水位が低下し、かつ水位低下が継続する事象。 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（オーバードレン） RCS水抜き操作時に、RCS水位がミッドループまで低下した後、水抜きを停止する通常の操作に失敗し、水位低下が継続する事象。 	<p>トのトラブル事例等から選定し、ここから燃料損傷に至ることを防止するための緩和手段の組合せ等を第3-4図のイベントツリーで分析し、燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出している。抽出した起因事象と発生頻度を第3-1表に示す。</p> <p>3.1.1.1 選定した起因事象</p> <ul style="list-style-type: none"> 余熱除去機能喪失 余熱除去系の弁やポンプの故障等により余熱除去機能が喪失する事象。 外部電源喪失 外部電源が喪失する事象。発生した場合には、非常用所内交流電源（ディーゼル発電機）が起動して交流電源を供給するが、ディーゼル発電機の起動に失敗した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。 原子炉補機冷却機能喪失 原子炉補機冷却水系の弁やポンプの故障等により、原子炉補機冷却機能が喪失する事象。発生した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失 配管破断や運転員の弁の誤操作等により原子炉冷却材が系外へ流出する事象。低温停止時には、配管破断による原子炉冷却材の流出の可能性は低いと考えられ、弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出を対象とする。 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（水位維持失敗） ミッドループ運転中に何らかの原因によりRCS水位が低下し、かつ水位低下が継続する事象。 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失（オーバードレン） RCS水抜き操作時に、RCS水位がミッドループまで低下した後、水抜きを停止する通常の操作に失敗し、水位低下が継続する事象。 	<ul style="list-style-type: none"> 女川実績の反映 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載方針・箇所の相違 女川実績の反映 泊は女川に合わせて起因事象の発生頻度を掲載し、大飯に記載のある定量化結果は次段落に記載している。 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載充実（大飯参照）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・反応度の誤投入※</p> <p>希釈操作時の運転基準に基づき、必要な希釈量の算出又は設定に失敗し、異常の察知にも失敗する事象。</p> <p>(※ 制御棒の誤引抜きについては、プラント停止中は高濃度ほう酸水で未臨界度が確保されること、起動時においてもほう素濃度が高い状況で制御パンクDを除く制御棒を全引抜きとすることから、制御棒誤引抜き時の反応度投入はわずかであることから本評価においては評価対象外と判断。)</p> <p>抽出された事故シーケンス別の炉心損傷頻度を整理するとともに、各事故シーケンスについて燃料損傷に至る主要因の観点で整理を行い、解釈で想定される事故シーケンスグループとの比較を行った（第3-1表参照）。</p> <p>その結果、解釈に基づき必ず想定する事故シーケンスグループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす事故シーケンスグループが新たに抽出されないことを確認した。</p>	<p>抽出された事故シーケンス別の炉心損傷頻度を整理し、審査ガイドの「必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ」に含まれるか、それ以外の事故シーケンスグループであるかを確認するとともに、燃料損傷状態を分類した。事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度を第3-2表に示す。起因事象別の炉心損傷頻度への寄与割合を第3-5図に、事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度への寄与割合を第3-6図に示す。</p> <p>3.1.2 抽出した事故シーケンスの整理 3.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応</p> <p>第3-2表に示す停止時PRAにより抽出した各事故シーケンスについて、緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び燃料損傷に至る要因の観点で必ず想定する事故シーケンスグループに対応する(1)から(3)の事故シーケンスグループとして整理した。</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失</p> <p>運転中の残留熱除去系の故障が発生した後、崩壊熱除去・炉心冷却に失敗し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。</p>	<p>・反応度の誤投入※</p> <p>希釈操作時の運転要領に基づき、必要な希釈量の算出又は設定に失敗し、異常の察知にも失敗する事象。</p> <p>(※ 制御棒の誤引抜きについては、プラント停止中は高濃度ほう酸水で未臨界度が確保されること、起動時においてもほう素濃度が高い状況で制御パンクDを除く制御棒を全引抜きとすることから、制御棒誤引抜き時の反応度投入はわずかであることから本評価においては評価対象外と判断。)</p> <p>抽出された事故シーケンス別の炉心損傷頻度を整理し、審査ガイドの「必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ」に含まれるか、それ以外の事故シーケンスグループであるかを確認するとともに、燃料損傷状態を分類した。事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度を第3-2表に示す。起因事象別の炉心損傷頻度への寄与割合を第3-5図に、事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度への寄与割合を第3-6図に示す。</p> <p>3.1.2 抽出した事故シーケンスの整理 3.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応</p> <p>第3-2表に示す停止時PRAにより抽出した各事故シーケンスについて、緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び燃料損傷に至る要因の観点で必ず想定する事故シーケンスグループに対応する(1)から(4)の事故シーケンスグループとして整理した。</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失</p> <p>余熱除去系の故障に伴い余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■手順名称の相違 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針・箇所の相違 ・女川実績の反映 ・泊は大飯の「その結果～」に相当する内容を3.1.2.2項に記載している。 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載内容の相違 ・女川実績反映 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価方針の相違 ・泊は反応度の誤投入もPRAとして評価した上で整理していることから数字が異なる。 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備・評価方針の相違 ・泊は設備が異なることおよび余熱除去系2系統の喪失を起因事象として評価し

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(2) 全交流動力電源喪失 外部電源喪失の発生時に非常用交流電源の電源確保に失敗する等、全交流動力電源喪失の発生後に、崩壊熱除去・炉心冷却の失敗により、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出 原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等により原子炉冷却材が系外に流出後、崩壊熱除去・炉心冷却に失敗し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。</p> <p>なお、必ず想定する事故シーケンスグループのうち「反応度の誤投入」については、プラント停止時には原則として全制御棒が挿入されており、複数の人的過誤や機器故障が重畳しない限り反応度事故に至る可能性はないこと、万一反応度事故が起こり臨界に至った場合でも、局所的な事象で収束し、燃料の著しい損傷に至ることは考え難いことから、今回の停止時PRAでは考慮していない。 ただし、万一上記のような反応度事故が起きた場合においても、実際に局所的な事象で収束し、燃料の著しい損傷に至らないことを確認するため、「反応度の誤投入」については、有効性評価の評価対象とする事故シーケンスグループとした。</p> <p>3.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 今回実施したPRAでは、緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び燃料損傷に至る要因の観点で解釈4-1(a)に示されている必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない事故シーケンスは抽出されなかった。そのため、解釈に基づき想定する事故シーケンスグループに追加すべき新たな事</p>	<p>(2) 全交流動力電源喪失 外部電源喪失の発生時に非常用所内交流電源の電源確保に失敗する全交流動力電源喪失の発生により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。</p> <p>(3) 原子炉冷却材の流出 原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作等による原子炉冷却材の系外への流出により余熱除去機能が喪失し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。</p> <p>(4) 反応度の誤投入 プラント停止中に化学体積制御系の故障、誤操作等により反応度が添加されることで臨界に達し、燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈4-1(a)に記載の「反応度の誤投入」に分類する。</p> <p>3.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 今回実施したPRAでは、緩和機能の喪失状況、プラントの状態及び燃料損傷に至る要因の観点で解釈4-1(a)に示されている必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない事故シーケンスは抽出されなかった。そのため、解釈に基づき想定する事故シーケンスグループに追加すべき新たな事</p>	<p>ていることから記載が異なる。</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違</p> <p>【女川】 ■設備の相違 ・設備の相違に伴い泊はSBO時に余熱除去機能に期待しない評価としていることから記載が異なる。</p> <p>【女川】 ■評価方針の相違 ・泊は緩和策に期待しない評価としていることから記載が異なる。</p> <p>【女川】 ■評価方針の相違 ・泊は反応度の誤投入もPRAとして評価した上で事故シーケンスとして選定している。</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3.2 重要事故シーケンスの選定について 原子炉設置変更許可申請における運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策設備の有効性評価の実施に際しては、運転停止中事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスの選定を実施している。重要事故シーケンス選定に当たっては、以下に示す「 実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド （以下「 審査ガイド（運転停止中） 」）」に記載の3つの着眼点に沿って実施している。今回の重要事故シーケンスの選定に当たっての具体的な検討内容を以下に示す。（第3-2表参照）。 なお、各事故シーケンスグループに分類される事故シーケンスについて、燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度の事故シーケンスに占める割合の観点で主要なカットセットに対する燃料損傷防止対策の整備状況等を確認している（別紙5 3.停止時レベル1 PRA）。	故シーケンスグループはないと判断した。 3.2 重要事故シーケンスの選定について 3.2.1 重要事故シーケンスの選定の考え方 重要事故シーケンスの選定に当たっては、以下に示す審査ガイドに記載の着眼点に沿って実施しており、具体的な検討内容を以下に示す。（第3-3表）	故シーケンスグループはないと判断した。 3.2 重要事故シーケンスの選定について 3.2.1 重要事故シーケンスの選定の考え方 原子炉設置変更許可申請における運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策設備の有効性評価の実施に際しては、運転停止中事故シーケンスグループごとに重要事故シーケンスの選定を実施している。重要事故シーケンス選定に当たっては、以下に示す審査ガイドに記載の着眼点に沿って実施しており、具体的な検討内容を以下に示す（第3-3表）。	【女川】 ■記載充実（大飯参照） 【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川実績の反映 【泊】 ■記載箇所の相違 ・女川実績反映 ・泊はカットセット確認に関する記載を3項末に記載している。
【審査ガイド（運転停止中）に記載の着眼点】 a. 燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 b. 燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。 c. 運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。	【審査ガイドに記載の着眼点】 a. 燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 b. 燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。 c. 運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。	【審査ガイドに記載の着眼点】 a. 燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 b. 燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。 c. 運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特徴を代表している。	【大飯】 ■記載内容の相違 ・女川実績反映 【女川】 ■記載方針の相違 ・泊は原子炉冷却材の流出の事故シーケンスが女川と異なり補足事項が無いことから、起因事象や事故シーケンスグループに関わらず着眼点として共通する考え方の原則を記載している。
a. 余裕時間 崩壊熱が高く、余裕時間や必要な注水量の観点で厳しくなる事故シーケンスを選定している。（第3-4表）なお、原子炉冷却材の流出量に対して、対策の余裕時間は比較的長いとした。 なお、反応度の誤投入については、事象発生後も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため、それらの緩和措置実施までの余裕時間の考慮は不要である。（第3-3表、第3-4表） b. 設備容量 設備容量については、事故シーケンスグループ内での必要な設備容量の大きさに応じて「高」、「中」、「低」と3つに分類した。	a. 余裕時間 崩壊熱が高く、余裕時間や必要な注水量の観点で厳しくなる事故シーケンスを選定している。 なお、崩壊熱および原子炉冷却材の保有水量の観点でより厳しいPDSにおける事故シーケンスの発生を考慮する。 b. 設備容量 設備容量については、事故シーケンスグループ内での必要な設備容量の大きさに応じて「高」、「中」、「低」と3つに分類した。	a. 余裕時間 崩壊熱が高く、余裕時間や必要な注水量の観点で厳しくなる事故シーケンスを選定している。 なお、崩壊熱および原子炉冷却材の保有水量の観点でより厳しいPDSにおける事故シーケンスの発生を考慮する。 b. 設備容量 設備容量については、事故シーケンスグループ内での必要な設備容量の大きさに応じて「高」、「中」、「低」と3つに分類した。	【大飯】 ■記載内容の相違 ・女川実績反映 【女川】 ■記載方針の相違 ・泊は原子炉冷却材の流出の事故シーケンスが女川と異なり補足事項が無いことから、起因事象や事故シーケンスグループに関わらず着眼点として共通する考え方の原則を記載している。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>以下に示す4つの事故シーケンスグループから重要事故シーケンスを選定するに当たって、具体的な検討内容を以下に示す。</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失 (R H Rの故障による停止時冷却機能喪失) (2) 全交流動力電源喪失 (3) 原子炉冷却材の流出 (4) 反応度の誤投入</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失</p> <p>① 事故シーケンス • 余熱除去機能喪失 • 外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗 • 原子炉補機冷却機能喪失</p>	<p>なお、反応度の誤投入については、事象発生後も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため、それらの緩和措置実施までの余裕時間の考慮は不要である。(第3-3表、第3-4表)</p> <p>c. 代表性</p> <p>第3-2表の事故シーケンスごとの炉心損傷頻度を比較し、事故シーケンスグループ内の寄与割合が支配的なものを「高」、事故シーケンスグループ内の寄与割合が支配的な事故シーケンスの炉心損傷頻度に対して10%以上のものを「中」、10%に満たないものを「低」と3つに分類した。</p> <p>3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果</p> <p>3.2.1の選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シーケンスグループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、事象進展が早いもの等、より厳しい事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定した。</p> <p>各事故シーケンスグループに対する重要事故シーケンスの選定理由及び選定結果について、第3-3表及び以下に示す。</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失</p>	<p>c. 代表性</p> <p>第3-2表の事故シーケンスごとの炉心損傷頻度を比較し、事故シーケンスグループ内の寄与割合が支配的なものを「高」、事故シーケンスグループ内の寄与割合が支配的な事故シーケンスの炉心損傷頻度に対して10%以上のものを「中」、10%に満たないものを「低」と3つに分類した。</p> <p>3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果</p> <p>3.2.1の選定の着眼点を踏まえ、同じ事故シーケンスグループに複数の事故シーケンスが含まれる場合には、事象進展が早いもの等、より厳しい事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定した。</p> <p>各事故シーケンスグループに対する重要事故シーケンスの選定理由及び選定結果について、第3-3表及び以下に示す。</p> <p>(1) 崩壊熱除去機能喪失</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違 • 女川は反応度の誤投入を停止時 PRAで考慮しないことに対する補足を記載しているが、泊は他事象同様評価していることから反応度の誤投入に関する記載をしていない。</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載内容の相違 • 女川実績反映</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載内容の相違 • 女川に記載統一(着色せず)</p> <p>【大飯】</p> <p>■構成、記載表現の相違 • 女川実績の反映 • 泊は次の構成で記載 ①重要事故シーケンス ②選定理由 ③炉心損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） • 泊の構成に合わせて大飯の記載順序を入替(以降、同)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> 燃料取出前のミドループ運転中における余熱除去機能喪失（充てんポンプ及び高圧注入ポンプの機能喪失の重畳を考慮） <p>② 選定理由</p> <p>余裕時間について、「原子炉補機冷却機能喪失」はある一定期間余熱除去ポンプの利用が期待できる一方で、「余熱除去機能喪失」及び「外部電源喪失＋余熱除去系による冷却失敗」は、余熱除去系が使用できず余裕時間が短くなる。「余熱除去機能喪失」及び「外部電源喪失＋余熱除去系による冷却失敗」は、余裕時間は同等であるものの、「外部電源喪失＋余熱除去系による冷却失敗」は「全交流動力電源喪失」に包絡される。このため、「余熱除去機能喪失」を代表として選定した。また、設備容量については各事象に差は生じない。</p> <p>なお、対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事象を選定した。</p> <p>また、蓄圧注入及び恒設代替低圧注水ポンプを用いた炉心注水の有効性を確認する観点から、充てんポンプ及び高圧注入ポンプの機能喪失の重畳を考慮する。</p>	<p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> 崩壊熱除去機能喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 <p>② 選定理由</p> <p>崩壊熱の高いPOS-Sを含む可能性のある事故シーケンスについては、余裕時間や必要な注水量の観点で比較的厳しくなると考えられることから、着眼点a及び着眼点bは「中」とした。一方、代表性の観点から、事故シーケンスグループの中で最も炉心損傷頻度の高い事故シーケンスである「崩壊熱除去機能喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を重要事故シーケンスとして選定した。</p>	<p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> 燃料取出前のミドループ運転中における余熱除去機能喪失（充てんポンプの機能喪失の重畳を考慮） <p>② 選定理由</p> <p>余裕時間について、「原子炉補機冷却機能喪失」はある一定期間余熱除去ポンプの利用が期待できるため着眼点aを「中」とした。一方で、「余熱除去機能喪失」及び「外部電源喪失＋余熱除去系による冷却失敗」は、余熱除去系が使用できず余裕時間が短くなるため着眼点aを「高」とした。「余熱除去機能喪失」及び「外部電源喪失＋余熱除去系による冷却失敗」は、余裕時間は同等であるものの、「外部電源喪失＋余熱除去系による冷却失敗」は「全交流動力電源喪失」に包絡される。このため、「余熱除去機能喪失」を代表として選定した。また、設備容量については各事象に差は生じないため着眼点bはいずれも「高」とした。</p> <p>なお、対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事象を選定した。</p>	<p>様の相違は「構成、記載表現の相違」と表示） 【女川】 ■設備・評価方針の相違 ・泊は設備および評価方針が異なることから抽出される事故シーケンスが異なり、選定シーケンスも異なる。（大飯参照） 【大飯】 ■設計の相違 ・泊は長期的な再循環において高圧注入ポンプによる再循環を期待するため記載が異なる。 【女川】 ■設計方針の相違 ・大飯に記載統一（②項女川着色せず） 【大飯】 ■記載内容の相違 ・女川実績反映</p> <p>■設計の相違 ・泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タ</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④ 燃料損傷防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> 蓄圧タンク+空冷式非常用発電装置+恒設代替低圧注水ポンプによる代替炉心注水 	<p>③燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> 待機中の残留熱除去系（LPC1モード） 	<p>③燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> 代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水 	<p>シグを停止時の注水手段としていない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊は長期的な再循環において高圧注入ポンプによる再循環を期待するため記載が異なる。 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備名称の相違
<p>(2) 全交流動力電源喪失</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> 外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> 燃料取出前のミドループ運転中における外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失（原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮） 	<p>(2) 全交流動力電源喪失</p> <p>①重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> 外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗 	<p>(2) 全交流動力電源喪失</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> 燃料取出前のミドループ運転中における外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失（原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮） 	<p>シグを停止時の注水手段としていない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊は長期的な再循環において高圧注入ポンプによる再循環を期待するため記載が異なる。 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備名称の相違 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違 重要事故シーケンスおよび炉型の相違により対策が異なる。（大飯参照） <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違 <ul style="list-style-type: none"> 泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タンクを停止時の注水手段としていない。 泊は代替格納容器スプレイポンプは非常用母線から電源供給可能である。 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備名称の相違
<p>② 選定理由</p> <p>全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。原子炉設置許可取得済みの設備の緩和機能</p>	<p>②選定理由</p> <p>崩壊熱の高いPOS-Sを含む可能性のある事故シーケンスについては、余裕時間や必要な注水量の観点で比較的厳</p>	<p>② 選定理由</p> <p>全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。原子炉設置許可取得済みの設備の緩和機能</p>	<p>シグを停止時の注水手段としていない。</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊は長期的な再循環において高圧注入ポンプによる再循環を期待するため記載が異なる。 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■構成、記載表現の相違 <ul style="list-style-type: none"> 女川実績の反映 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備・評価方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> 泊は設備および評価方針が異なることから抽出される事故シーケンスが異なり、選定シーケンスも異なる。（大飯参照） <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計方針の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいては、外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故シーケンスが想定される。対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミドループ運転中に全交流動力電源が喪失する事象を選定する。さらに、従属的に発生する原子炉補機冷却機能喪失の重畠を考慮する。</p> <p>④ 燃料損傷防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・蓄圧タンク+空冷式非常用発電装置+恒設代替低圧注水泵による代替炉心注水 <p>(3) 原子炉冷却材の流出</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失 	<p>しくなると考えられることから、着眼点a及び着眼点bは「中」とし、崩壊熱除去・炉心冷却失敗を含まないシーケンスはPOS-Sを含まず、崩壊熱量は最大でもPOS-Sの約半分であるため「低」とした。</p> <p>着眼点a及び着眼点bの結果から「外部電源喪失+直流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」及び「外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」について「中」が同数となったが、代表性的の観点から炉心損傷頻度が高い「外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を重要事故シーケンスとして選定した。</p> <p>なお、「外部電源喪失+直流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」及び「外部電源喪失+直流電源喪失」については、選定したシーケンスにおいて直流電源復旧操作の有効性を確認することで重要事故シーケンスに包絡される。</p> <p>また、「外部電源喪失+交流電源喪失」については、「外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」と有効と考えられる主な燃料損傷防止対策に差異がないため、起因事象発生後の事象進展が早い「外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」の事故シーケンスは包絡性を有している。</p> <p>③燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ） ・常設代替交流電源設備 <p>(3) 原子炉冷却材の流出</p>	<p>以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいては、外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故シーケンスが想定される。対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミドループ運転中に全交流動力電源が喪失する事象を選定する。さらに、従属的に発生する原子炉補機冷却機能喪失の重畠を考慮する。</p> <p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・代替非常用発電機+代替格納容器スプレイポンプによる代替炉心注水 <p>(3) 原子炉冷却材の流出</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・大飯に記載統一 (②項女川着色せず) <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違 ・重要事故シーケンスおよび炉型の相違により対策が異なる。（大飯参照） <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違 ・泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タンクを停止時の炉心冷却手段としていない。 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備名称の相違 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■構成、記載表現の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> ・水位維持失敗 ・オーバードレン <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・燃料取出前のミッドループ運転中における原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失 <p>② 選定理由</p> <p>原子炉冷却材の流出として想定される起因事象としては、プラント停止期間を通じて想定される弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出事象に加えて、1次冷却系の水抜き操作実施時の水抜き停止操作の失敗による流出継続、ミッドループ運転中に何らかの原因で1次冷却系の水位維持に失敗する事象が想定される。原子炉設置許可取得済の設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいて、これらは原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失として直接的に燃料損傷に至る同一の事故シーケンスとして想定されるため、代表として1次冷却材の流出流量が多い原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失を選定する。</p> <p>なお、対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材が流出する事象を選定する。</p>	<p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉冷却材の流出（RHR切替時の冷却材流出）+崩壊熱除去・炉心冷却失敗 <p>② 選定理由</p> <p>緩和措置の実施に必要な時間はいずれのシーケンスにおいても同程度であることから、「中」とした。原子炉冷却材の流出流量が大きい「CRD交換時の冷却材流出」は、ECCSによる注水が必要であることから、設備容量の観点で、「中」とした。また、他の事故シーケンスについては、「低」とした。事故シーケンスグループの中で最も炉心損傷頻度の高い事故シーケンスについて、「高」とした。また、事故シーケンスグループのうち最も炉心損傷頻度の高い事故シーケンスの炉心損傷頻度に対して10%以上の事故シーケンスについて、「中」とし、10%未満の事故シーケンスについて、「低」とした。</p> <p>なお、「原子炉冷却材の流出(CUWブロー時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、炉心損傷頻度が比較的大きいものの、冷却材流出発生時には、ブローウォーターブローワーによる放射性廃棄物処理設備の運転員による異常な認知にも期待でき、認知は容易であると考えられるため、選定から除外した。</p> <p>「原子炉冷却材の流出(CRD交換時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、必要な設備容量が大きいものの、運転操作に伴う冷却材流出事象と異なり、作業・操作場所と流出発生箇所が同一であるため認知は容易であると考えられるため、選定から除外した。</p> <p>「原子炉冷却材の流出(LPRM交換時の冷却材流出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、必要な設備容量が比較的小さく、運転操作に伴う冷却材流出事象と異なり、作業・操作場所と流出発生箇所が同一であるため認知は容易であると考えられるため、選定から除外した。</p>	<p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・燃料取出前のミッドループ運転中における原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失 <p>② 選定理由</p> <p>原子炉冷却材の流出として想定される起因事象としては、プラント停止期間を通じて想定される弁の誤操作等による原子炉冷却材の流出事象に加えて、1次冷却系の水抜き操作実施時の水抜き停止操作の失敗による流出継続、ミッドループ運転中に何らかの原因で1次冷却系の水位維持に失敗する事象が想定される。原子炉設置許可取得済の設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいて、これらは原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失として直接的に燃料損傷に至る同一の事故シーケンスとして想定されるため、代表として1次冷却材の流出流量が多い原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失を着眼点a及びbの観点で「高」であるとして選定する。</p> <p>なお、対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材が流出する事象を選定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備・評価方針の相違 ・泊は設備および評価方針が異なることから抽出される事故シーケンスが異なり、選定シーケンスも異なる。（大飯参照） <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計方針の相違 ・大飯に記載統一（②項女川着色せず） <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載内容の相違 ・女川実績反映

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④ 燃料損傷防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> 充てんポンプによる炉心注入 <p>(4) 反応度の誤投入</p> <p>① 事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> 反応度の誤投入 <p>③ 選定結果</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉起動時における化学体積制御系の弁の誤動作等による原子炉への純水流入 <p>② 選定理由</p> <p>反応度の誤投入に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。原子炉設置許可取得済の設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいては、原子炉起動時におけるほう素の希釈操作失敗に伴う反応度の誤投入が想定される。</p> <p>なお、原子炉起動前までは希釈が生じない措置を講じること及び臨界到達までの余裕時間を厳しく評価する観点から、原子炉起動前にはほう素希釈運転中の化学体積制御系の弁の誤動作等による純水の注水により、1次冷却材が希釈され、原子炉が臨界に至る可能性がある事象を選定する。</p> <p>④ 燃料損傷防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> 純水注入停止操作 	<p>③燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> 待機中残留熱除去系（LPC1モード） <p>(4) 反応度の誤投入</p> <p>①重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> 制御棒の誤引き抜き <p>②選定理由</p> <p>代表性の観点から停止中に実施される試験等により、制御棒1本が全引き抜きされている状態から、他の1本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作によって引き抜かれ、異常な反応度の投入を認知できずに燃料の損傷に至る事故を想定する。</p> <p>③燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> 起動領域モニタの原子炉周期短信号によるスクラム <p>なお、各事故シーケンスグループに分類される事故シーケンスについて、燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度の事故シーケンスに占める割合の観点で主要なカットセットに対する重大事故等対策の整備状況等を確認している。（別紙5）</p>	<p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> 充てんポンプによる炉心注入 <p>(4) 反応度の誤投入</p> <p>① 重要事故シーケンス</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉起動時における化学体積制御系の弁の誤作動等による原子炉への純水流入 <p>② 選定理由</p> <p>反応度の誤投入に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。原子炉設置許可取得済の設備の緩和機能以外の燃料損傷防止対策や自主的なAM策に期待しない今回のPRAにおいては、原子炉起動時におけるほう素の希釈操作失敗に伴う反応度の誤投入が想定される。</p> <p>なお、原子炉起動前までは希釈が生じない措置を講じること及び臨界到達までの余裕時間を厳しく評価する観点から、原子炉起動前にはほう素希釈運転中の化学体積制御系の弁の誤作動等による純水の注水により、1次冷却材が希釈され、原子炉が臨界に至る可能性がある事象を選定する。</p> <p>③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮）</p> <ul style="list-style-type: none"> 純水注入停止操作 <p>なお、各事故シーケンスグループに分類される事故シーケンスについて、燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度の事故シーケンスに占める割合の観点で主要なカットセットに対する燃料損傷防止対策の整備状況等を確認している。（別紙5）</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違 ・重要事故シーケンスおよび炉型の相違により対策が異なる。（大飯参照） <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■構成、記載表現の相違 ・女川実績の反映 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価方針の相違 ・炉型の相違により事故シーケンスが異なる。（大飯参考照） <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計方針の相違 ・大飯に記載統一 (②項女川着色せず) <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違 ・重要事故シーケンスおよび炉型の相違により対策が異なる。（大飯参考照） <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載箇所の相違 ・女川実績反映

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																						
<p>第37-1表 内部事象停止時レベル1 PRAに於ける起因事象と発生頻度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th> <th>発生頻度</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RHRプロントライン系機能喪失</td> <td>5.7×10^{-5}/日</td> <td>プラント停止時の主要な余熱設備であるRHR/SWモードで運転中の系統)が故障した場合(余熱設備を想定)</td> </tr> <tr> <td>RHRサポート系機能喪失</td> <td>7.1×10^{-6}/日</td> <td>RHRサポート系が故障した場合、これらを必要とする複数の設備全てが使用不能となり、RHRプロントライン系の故障と比べてもその影響が大きいことから、RHRプロントライン系の故障と分けて考慮し、RHSサポート系の故障による余熱喪失を想定</td> </tr> <tr> <td>外部電源喪失</td> <td>2.6×10^{-5}/日</td> <td>送電系統のトラブルにより駆動電源を喪失し除熱設備が運転停止する場合を想定</td> </tr> <tr> <td>RHR冷却時LOCA</td> <td>2.4×10^{-4}/回</td> <td>RHRの切替、CBの交換、LPRMの交換の際に作業又は操作誤り等により、冷却材が原子炉冷却圧力ポンプより外に漏えいする可能性があるため、各々を起因事象として選定。POS-B1及CPD-R2において生じる作業。</td> </tr> <tr> <td>CB交換時のLOCA</td> <td>5.5×10^{-6}/定期検査</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LPRM交換時のLOCA</td> <td>3.3×10^{-6}/定期検査</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CWプローチのLOCA</td> <td>8.1×10^{-6}/回</td> <td>原子炉ウェール満水状態から通常水位～水位を下げる際には、CWによる原子炉冷却容器の冷却材のブローが実施され、冷却材が系外である液体廃棄物処理系のCWE収集槽に移送される。CWブローを終了させることを忘れた場合、燃料が露出する可能性があるため、起因事象として選定。POS-I及びPOS-Oにおいて生じる作業。</td> </tr> </tbody> </table>	起因事象	発生頻度	説明	RHRプロントライン系機能喪失	5.7×10^{-5} /日	プラント停止時の主要な余熱設備であるRHR/SWモードで運転中の系統)が故障した場合(余熱設備を想定)	RHRサポート系機能喪失	7.1×10^{-6} /日	RHRサポート系が故障した場合、これらを必要とする複数の設備全てが使用不能となり、RHRプロントライン系の故障と比べてもその影響が大きいことから、RHRプロントライン系の故障と分けて考慮し、RHSサポート系の故障による余熱喪失を想定	外部電源喪失	2.6×10^{-5} /日	送電系統のトラブルにより駆動電源を喪失し除熱設備が運転停止する場合を想定	RHR冷却時LOCA	2.4×10^{-4} /回	RHRの切替、CBの交換、LPRMの交換の際に作業又は操作誤り等により、冷却材が原子炉冷却圧力ポンプより外に漏えいする可能性があるため、各々を起因事象として選定。POS-B1及CPD-R2において生じる作業。	CB交換時のLOCA	5.5×10^{-6} /定期検査		LPRM交換時のLOCA	3.3×10^{-6} /定期検査		CWプローチのLOCA	8.1×10^{-6} /回	原子炉ウェール満水状態から通常水位～水位を下げる際には、CWによる原子炉冷却容器の冷却材のブローが実施され、冷却材が系外である液体廃棄物処理系のCWE収集槽に移送される。CWブローを終了させることを忘れた場合、燃料が露出する可能性があるため、起因事象として選定。POS-I及びPOS-Oにおいて生じる作業。	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■個別評価による相違 ・起因事象や発生頻度等が異なる。 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・女川実績の反映
起因事象	発生頻度	説明																							
RHRプロントライン系機能喪失	5.7×10^{-5} /日	プラント停止時の主要な余熱設備であるRHR/SWモードで運転中の系統)が故障した場合(余熱設備を想定)																							
RHRサポート系機能喪失	7.1×10^{-6} /日	RHRサポート系が故障した場合、これらを必要とする複数の設備全てが使用不能となり、RHRプロントライン系の故障と比べてもその影響が大きいことから、RHRプロントライン系の故障と分けて考慮し、RHSサポート系の故障による余熱喪失を想定																							
外部電源喪失	2.6×10^{-5} /日	送電系統のトラブルにより駆動電源を喪失し除熱設備が運転停止する場合を想定																							
RHR冷却時LOCA	2.4×10^{-4} /回	RHRの切替、CBの交換、LPRMの交換の際に作業又は操作誤り等により、冷却材が原子炉冷却圧力ポンプより外に漏えいする可能性があるため、各々を起因事象として選定。POS-B1及CPD-R2において生じる作業。																							
CB交換時のLOCA	5.5×10^{-6} /定期検査																								
LPRM交換時のLOCA	3.3×10^{-6} /定期検査																								
CWプローチのLOCA	8.1×10^{-6} /回	原子炉ウェール満水状態から通常水位～水位を下げる際には、CWによる原子炉冷却容器の冷却材のブローが実施され、冷却材が系外である液体廃棄物処理系のCWE収集槽に移送される。CWブローを終了させることを忘れた場合、燃料が露出する可能性があるため、起因事象として選定。POS-I及びPOS-Oにおいて生じる作業。																							

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所 3／4号炉

事故シーケンス	シーケンス別 CDF (炉年)	全CDF～ 0 (シーケンス別) 寄与割合 (炉年)	グローブ90 CDF (炉年)	全CDF～ 90 (シーケンス別) 寄与割合 (炉年)	運転停止中 事故シーケンスグループ		備考
					運転停止中 事故シーケンス	運転停止中 事故シーケンス	
余熱除汔器喪失	6.4E-05	15.2%					
外部電源喪失+余熱除汔器による冷却手段	2.7E-06	0.6%	余熱除汔器の喪失	7.4E-05	18.0%	(a) 前燃焼部の機器喪失 (RHRが冷却による 停止時冷却機能喪失)	
原子炉構造物地盤喪失	9.2E-06	2.2%					
外部電源喪失+余熱除汔器冷却手段	1.0E-06	0.2%	前燃焼部の機器喪失	1.0E-06	0.2%	(b) 全交流動力機器喪失 余熱除汔器冷却手段の100%を 冷却機能喪失前にカバー	
原子炉冷却材圧力パウンドリ機器喪失	3.3E-04	77.8%					
水位維持手段	8.4E-06	2.0%	原子炉冷却材の喪失 (底出)	3.4E-04	81.8%	(c) 原子炉冷却材の流出	
オーバードレン	8.4E-06	2.0%					
反応度の過投入	5.9E-08	<0.1%	反応度の過投入	5.9E-08	<0.1%	(d) 反応度の過投入	
合計	4.2E-04	100.0%		4.2E-04	100.0%	—	—

女川原子力発電所 2号炉

事故シーケンス	シーケンス No.	シーケンス別 CDF (炉年)	炉心損傷に 至る主要因 ■定期検査	グローブ別 CDF 寄与割合 ■定期検査		備考
				全CDF 寄与割合 (炉年)	グローブ別 CDF 寄与割合 (炉年)	
1 引却失敗	(1)	9.0×10 ⁻²	崩壊熱の 除去に失敗	9.3×10 ⁻⁷	94.3%	崩壊熱除去 機能喪失
外部電源喪失+前燃焼部去・炉心冷却失敗	(2)	3.2×10 ⁻⁶				
外部電源喪失+前燃焼部去・炉心冷却失敗 去・炉心冷却失敗	(3)	2.2×10 ⁻¹³				
外部電源喪失+交流電源喪失+前燃焼部 去・炉心冷却失敗	(4)	1.7×10 ⁻¹⁰	サボート機能 (電源遮断) の喪失	5.1×10 ⁻⁶	5.1%	全交流動力 電源喪失
外部電源喪失+前燃焼部失敗	(5)	3.5×10 ⁻⁸				
外部電源喪失+交流電源喪失	(6)	1.6×10 ⁻⁸				
原子炉冷却材の流出(BHR 交換時の冷却材 引出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗	(7)	1.7×10 ⁻¹⁰ (1.7×10 ⁻¹⁰ [回])				
原子炉冷却材の流出(QWR プローブの冷却材 引出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗	(8)	1.7×10 ⁻¹⁰ (5.7×10 ⁻¹¹ [回])	原子炉冷却材 の喪失	3.5×10 ⁻¹⁰	<0.1%	原子炉冷却材 の流出
3 原子炉冷却材の流出(BHR 交換時の冷却材 引出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗	(9)	4.0×10 ⁻¹² (4.0×10 ⁻¹² [回])				
原子炉冷却材の流出(UPW 交換時の冷却材 引出)+崩壊熱除去・炉心冷却失敗	(10)	2.3×10 ⁻¹² (2.3×10 ⁻¹² [回])				
合計		9.8×10 ⁻⁷	—	9.8×10 ⁻⁷	100.0%	—

第3-2表 運転停止中事故シーケンスグループ別炉心損傷頻度

事故シーケンス	シーケンス No.	シーケンス別 CDF (炉年)	炉心損傷に至る主要因 ■定期検査	グローブ別 CDF 寄与割合 ■定期検査		備考
				全CDF 寄与割合 (炉年)	グローブ別 CDF 寄与割合 (炉年)	
合燃焼部機器喪失	(1)	3.6E-5		96%	—	
外部電源喪失+余熱除汔器による冷却手段	(2)	1.1E-5	余熱除汔器の 喪失	1.1E-5	約90%	(1) 前燃焼部機器喪失 の100%を燃焼部に 対応する
原子炉冷却材圧力パウンドリ機器喪失	(3)	1.4E-5		1.4E-5	約2%	
外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	(4)	1.4E-5	余熱除汔器の 喪失	1.4E-5	約2%	(2) 全交流動力電源喪失 の100%を燃焼部に 対応する
原子炉冷却材圧力パウンドリ機器喪失	(5)	5.1E-4	約85%	5.1E-4	約87%	(3) 原子炉冷却材の流出
水位維持失敗	(6)	8.2E-6	約1%	8.2E-6	約1%	
オーバードレン	(7)	8.2E-6	約1%	8.2E-6	約1%	
反応度の過投入	(8)	3.1E-8	0.1%	3.1E-8	<0.1%	(4) 反応度の過投入
合計		6.4E-4	100%	—	6.4E-4	100%

*四端点の場合は、合計は100%ではない

泊発電所 3号炉

事故シーケンス	シーケンス No.	シーケンス別 CDF (炉年)	炉心損傷に至る主要因 ■定期検査	グローブ別 CDF 寄与割合 ■定期検査		備考
				全CDF 寄与割合 (炉年)	グローブ別 CDF 寄与割合 (炉年)	
合燃焼部機器喪失	(1)	3.6E-5		96%	—	
外部電源喪失+余熱除汔器による冷却手段	(2)	1.1E-5	余熱除汔器の 喪失	1.1E-5	約90%	(1) 前燃焼部機器喪失 の100%を燃焼部に 対応する
原子炉冷却材圧力パウンドリ機器喪失	(3)	1.4E-5		1.4E-5	約2%	
外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	(4)	1.4E-5	余熱除汔器の 喪失	1.4E-5	約2%	(2) 全交流動力電源喪失 の100%を燃焼部に 対応する
原子炉冷却材圧力パウンドリ機器喪失	(5)	5.1E-4	約85%	5.1E-4	約87%	(3) 原子炉冷却材の流出
水位維持失敗	(6)	8.2E-6	約1%	8.2E-6	約1%	
オーバードレン	(7)	8.2E-6	約1%	8.2E-6	約1%	
反応度の過投入	(8)	3.1E-8	0.1%	3.1E-8	<0.1%	(4) 反応度の過投入
合計		6.4E-4	100%	—	6.4E-4	100%

相違理由

【女川】

- 個別評価による相違
- ・事故シーケンスや CDF 値等が異なる。

【女川】

- 記載充実
- ・泊は事故シーケンス別の全 CDF への寄与割合列を記載している。(大飯参照)

【女川】

- 記載表現の相違
- ・泊は定期検査頻度が約 1 回／炉年であることから CDF の単位を出力時と同様 (／炉年) としている。

【大飯】

- 個別評価による相違
- ・CDF 値の結果が異なる。

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第3-3表 重要事故シーケンス（運転停止中）の選定について（2/3）

（原刊于《中国青年报》，2007年1月26日，有删节）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																															
	<p>第3-4表 稼働までの全裕時間について</p> <p>(a) 勃発燃焼去機能喪失及び外部電源喪失を起因事象とする場合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>POS</th> <th>炉心損傷までの全裕時間(h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>C1</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table> <p>(b) 一次冷却材パイソンダリ機能喪失を起因事象とする場合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>冷却材漏れ事象</th> <th>CBD 交換</th> <th>LPRU 交換</th> <th>RHR 切替</th> <th>CLW ブロー</th> <th>CLW ブロード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POS</td> <td>B1</td> <td>B1</td> <td>RE</td> <td></td> <td>CL1,D</td> </tr> </tbody> </table> <p>炉心損傷までの全裕時間(h)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>POS</th> <th>炉心損傷までの全裕時間(h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>C1</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 CSD 115 () ※2 LPRU () (a) 5時間した場合を想定 (b) 3時間した場合を想定</p> <p>特別点の内容は将来機密の観点から公開できません。</p>	POS	炉心損傷までの全裕時間(h)	S	4	A1	6	A2	9	B1	81	B2	153	C1	35	C2	42	D	43	冷却材漏れ事象	CBD 交換	LPRU 交換	RHR 切替	CLW ブロー	CLW ブロード	POS	B1	B1	RE		CL1,D	POS	炉心損傷までの全裕時間(h)	S	4	A1	6	A2	9	B1	81	B2	153	C1	35	C2	42	D	43	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・泊は保守的に POS5 を想定した時間余裕を全 POS に適用しているため、POS 毎に余裕時間を整理した本表は不要としている。
POS	炉心損傷までの全裕時間(h)																																																	
S	4																																																	
A1	6																																																	
A2	9																																																	
B1	81																																																	
B2	153																																																	
C1	35																																																	
C2	42																																																	
D	43																																																	
冷却材漏れ事象	CBD 交換	LPRU 交換	RHR 切替	CLW ブロー	CLW ブロード																																													
POS	B1	B1	RE		CL1,D																																													
POS	炉心損傷までの全裕時間(h)																																																	
S	4																																																	
A1	6																																																	
A2	9																																																	
B1	81																																																	
B2	153																																																	
C1	35																																																	
C2	42																																																	
D	43																																																	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

The diagram shows three boxes representing different power plants:

- 大飯発電所3／4号炉**: Contains a table of PRA results for various internal events.
- 女川原子力発電所2号炉**: Contains a table of PRA results for various internal events and a box detailing the selection of the 'Emergency Shutdown Sequence Group' (ESSG) based on the 'Principle Guideline 4-1(a)'.
- 泊発電所3号炉**: Contains a table of PRA results for various internal events and a box detailing the selection of the 'Emergency Shutdown Sequence Group' (ESSG) based on the 'Principle Guideline 4-1(a)'.

【大飯】

- 記載方針の相違
- ・女川実績の反映

【女川】

- 評価方針の相違
- ・泊は反応度の誤投入もPRAとして評価している。

【女川】

- 個別評価による相違
- ・事故シーケンスやCDF値等が異なる。

第3-1図 運転停止中原子炉における事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス選定の全体プロセス

37条 付録 1-3-1-19

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			<p>【女川】 ■設計の相違</p>
<p>第3-1図 定期検査時のプラント状態と主要パラメータの推移</p>	<p>第3-2図 定期検査時のプラント状態と主要パラメータの推移</p>	<p>第3-2図 定期検査時のプラント状態と主要パラメータの推移</p>	<p>第3-2図 定期検査時のプラント状態と主要パラメータの推移</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）

青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）

緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

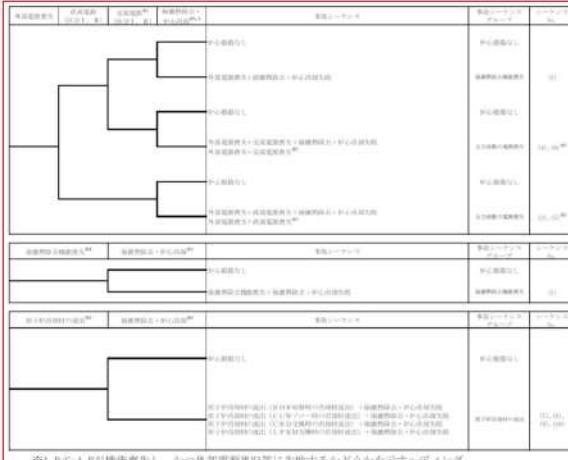
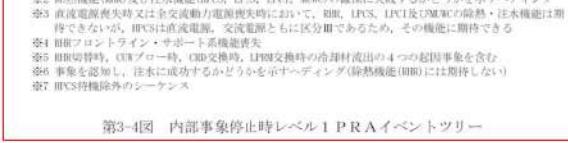
大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			<p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ■【女川】 ■設計の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

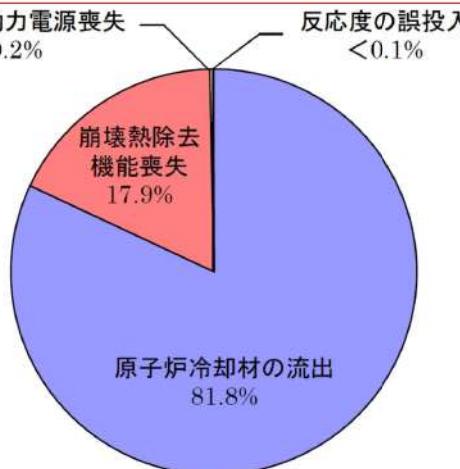
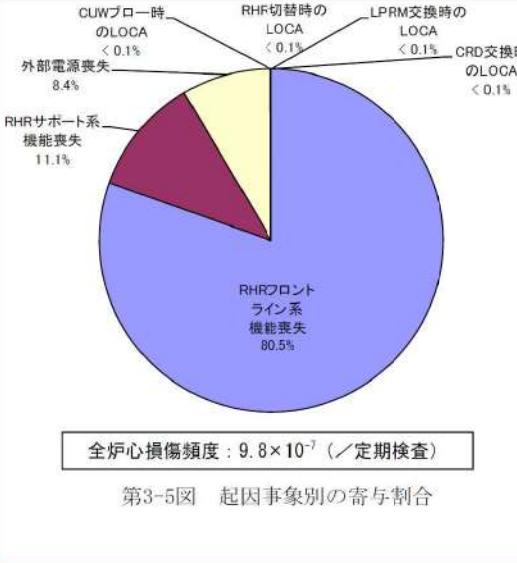
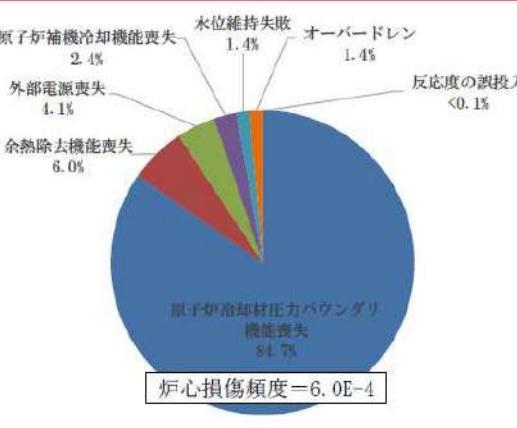
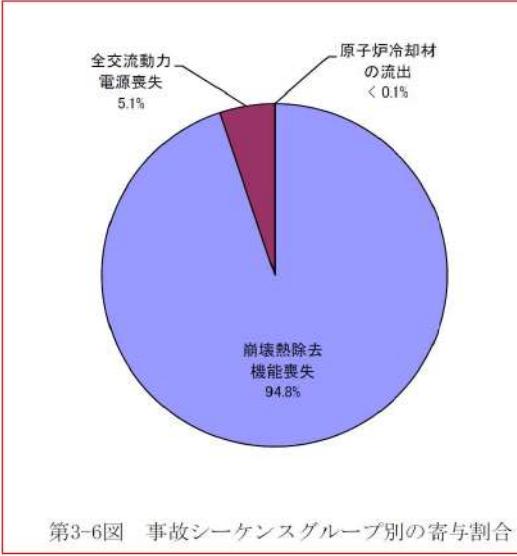
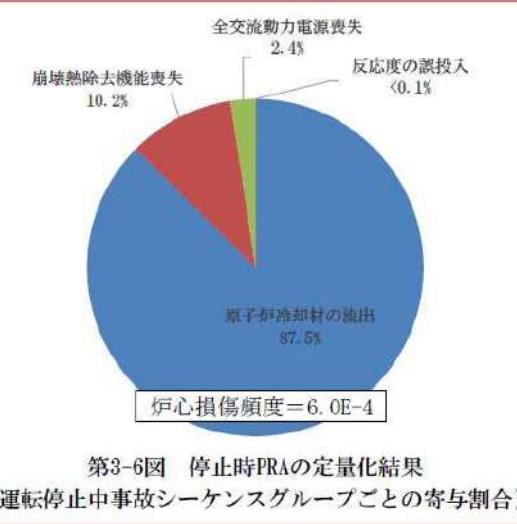
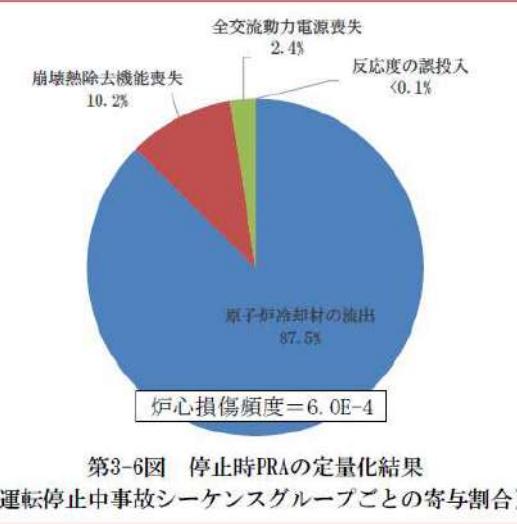
大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
余熱除去機能喪失 事故シーケンス		余熱除去機能喪失 事故シーケンス 余熱除去機能喪失 事故シーケンス	【女川】 ■ 設計の相違 ・起因事象や事故シーケンスが相違している。
外部電源喪失 非常用所内交流電源 余熱除去系による冷却 事故シーケンス		外部電源喪失 非常用所内交流電源 余熱除去系による冷却 事故シーケンス 炉心冷却成功 外部電源喪失 + 余熱除去系による冷却失敗 外部電源喪失 + 非常用所内交流電源喪失 事故シーケンス 炉心冷却失敗	【大飯】 ■ 記載内容の相違 ・女川実績反映 ・泊はイベントツリーにより抽出される事故シーケンスについて対応する事故シーケンスグループを記載し、第3-2表に示した事故シーケンスの番号と紐づけした。
原子炉補機冷却機能喪失 事故シーケンス		原子炉補機冷却機能喪失 事故シーケンス 原子炉補機冷却機能喪失 事故シーケンス	
原子炉冷却材圧力パウンダリ機能喪失 事故シーケンス		原子炉冷却材圧力パウンダリ機能喪失 事故シーケンス 原子炉冷却材圧力 パウンダリ機能喪失 事故シーケンス	
水位維持失敗 事故シーケンス		水位維持失敗 事故シーケンス 水位維持失敗 事故シーケンス	
オーバードレン 事故シーケンス		オーバードレン 事故シーケンス オーバードレン 事故シーケンス	
反応度の調節入 事故シーケンス		反応度の調節入 事故シーケンス 反応度の調節入 事故シーケンス	
第3-2図 停止時PRAにおけるイベントツリー	第3-4図 内部事象停止時レベル1 PRAイベントツリー	第3-4図 停止時PRAにおけるイベントツリー	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価の運転停止中事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンスの選定について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>全交流動力電源喪失 0.2%</p> <p>崩壊熱除去機能喪失 17.9%</p> <p>原子炉冷却材の流出 81.8%</p> <p>反応度の誤投入 <0.1%</p>	 <p>CUWプロ一時のLOCA <0.1%</p> <p>RHR切替時のLOCA <0.1%</p> <p>LPRM交換時のLOCA <0.1%</p> <p>CRD交換時のLOCA <0.1%</p> <p>外部電源喪失 8.4%</p> <p>RHRサポート系機能喪失 11.1%</p> <p>RHRフロントライン系機能喪失 80.5%</p> <p>全炉心損傷頻度 : 9.8×10^{-7} (／定期検査)</p> <p>第3-5図 起因事象別の寄与割合</p>	 <p>原子炉補機冷却機能喪失 2.4%</p> <p>外部電源喪失 4.1%</p> <p>余熱除去機能喪失 6.0%</p> <p>水位維持失敗 1.4%</p> <p>オーバードレン 1.4%</p> <p>反応度の誤投入 <0.1%</p> <p>原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失 84.7%</p> <p>炉心損傷頻度 = 6.0×10^{-4}</p> <p>第3-5図 停止時PRAの定量化結果 (起因事象別の寄与割合)</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■個別評価による相違 ・起因事象や寄与割合等が異なる。
 <p>全交流動力電源喪失 5.1%</p> <p>崩壊熱除去機能喪失 94.8%</p> <p>原子炉冷却材の流出 <0.1%</p>	 <p>全交流動力電源喪失 2.4%</p> <p>崩壊熱除去機能喪失 10.2%</p> <p>反応度の誤投入 <0.1%</p> <p>原子炉冷却材の流出 87.5%</p> <p>炉心損傷頻度 = 6.0×10^{-4}</p> <p>第3-6図 停止時PRAの定量化結果 (運転停止中事故シーケンスグループごとの寄与割合)</p>	 <p>全交流動力電源喪失 2.4%</p> <p>崩壊熱除去機能喪失 10.2%</p> <p>反応度の誤投入 <0.1%</p> <p>原子炉冷却材の流出 87.5%</p> <p>炉心損傷頻度 = 6.0×10^{-4}</p> <p>第3-6図 停止時PRAの定量化結果 (運転停止中事故シーケンスグループごとの寄与割合)</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■個別評価による相違 ・事故シーケンスグループ毎の寄与割合等が異なる。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

4. 事故シーケンスグループ抽出及び重要事故シーケンス等の選定に活用したPRAの実施プロセスについて

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に活用したPRAの実施プロセスについて</p> <p>事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に際して適用可能としたPRAの実施に際しては、一般社団法人日本原子力学会において標準化された実施基準を参考に評価を実施し、各実施項目について「PRAの説明における参考事項（原子力規制庁 平成25年9月）」の記載事項への適合性を確認した（別紙14）。</p> <p>また、今回のPRAの評価プロセスの確認及び更なる品質向上を目的として、専門家によるピアレビューを実施した。</p> <p>その結果、今回実施したPRAにおいて、事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問題点がないことを確認した（別紙15）。</p>	<p>4 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に活用したPRAの実施プロセスについて</p> <p>事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に際して適用可能としたPRAは、一般社団法人 日本原子力学会において標準化された実施基準を参考に実施した。</p> <p>これらのPRAについて、PRAの実施プロセスの確認及び更なる品質向上を目的とし、一般社団法人 日本原子力学会の実施基準への対応状況及びPRAの手法の妥当性について、海外のレビューを含む専門家によるピアレビューを実施した。</p> <p>なお、本ピアレビューでは、第三者機関から発行されている「PSAピアリューガイドライン」（平成21年6月一般社団法人日本原子力技術協会）を参考にした。ピアレビューの結果、実施したPRAにおいて、事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問題点がないことを確認した。その結果を別紙12に示す。</p> <p>また、各実施項目について、「PRAの説明における参考事項（平成25年9月原子力規制庁）」において参照すべき事項として挙げられているレベル1PRA（内部事象、内部事象（停止時）、外部事象（地震及び津波））、レベル1・5PRA（内部事象、外部事象（地震））の対応状況を確認した。その結果を別紙13に示す。</p>	<p>4 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に活用したPRAの実施プロセスについて</p> <p>事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に際して適用可能としたPRAは、一般社団法人 日本原子力学会において標準化された実施基準を参考に実施した。</p> <p>これらのPRAについて、PRAの実施プロセスの確認及び更なる品質向上を目的とし、一般社団法人 日本原子力学会の実施基準への対応状況及びPRAの手法の妥当性について、海外のレビューを含む専門家によるピアレビューを実施した。</p> <p>なお、本ピアレビューでは、第三者機関から発行されている「PSAピアリューガイドライン」（平成21年6月一般社団法人日本原子力技術協会）を参考にした。ピアレビューの結果、実施したPRAにおいて、事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問題点がないことを確認した。その結果を別紙15に示す。</p> <p>また、各実施項目について、「PRAの説明における参考事項（平成25年9月原子力規制庁）」において参照すべき事項として挙げられているレベル1PRA（内部事象、内部事象（停止時）、外部事象（地震及び津波））、レベル1・5PRA（内部事象、外部事象（地震））の対応状況を確認した。その結果を別紙16に示す。</p>	<p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川実績反映</p> <p>【大飯】 ■記載箇所の相違 ・女川実績反映</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川に記載統一（着色せず）</p>

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について</p> <p>重大事故等対策の有効性評価に係る個別プラントでの事故シーケンスグループ等の選定に際しては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に「個別プラントの内部事象に関するPRA及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価すること。」と記載されている。</p> <p>今回の申請書作成に当たっては外部事象に関しては手法が適用可能な段階にあるものとして地震、津波のレベル1PRAを対象に実施した。火災、溢水及びその他外部事象についてはPRA手法の確立に向けた検討を実施中の段階であったり、起因事象発生頻度等現実的な定量評価の実施に際して必要となるデータの整備を実施していく段階であることから、現段階では「適用可能なもの」に含まれないと判断したが、「それに代わる手法」として、これら外部事象の影響を考慮した場合の事故シーケンスグループ等の選定への影響について以下のとおり検討・整理した。</p> <p>1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループの選定に係る検討（レベル1PRA）</p> <p>1.1 火災、溢水の影響</p> <p>外部事象のうち、火災、溢水についてはレベル1PRAの手法確立・個別プラントへの展開に係る検討作業がある程度進んでいることを踏まえ、PRAを念頭にして想定される起因事象を整理した結果を第1表及び第2表に示す。</p>	<p>別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について</p> <p>重大事故の有効性評価に係る個別プラントでの事故シーケンスグループの選定に際しては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に「個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実施すること。」と記載されている。</p> <p>今回の申請に当たって、外部事象に関しては手法が適用可能な段階にあると判断した地震、津波を対象にレベル1PRAを実施した。内部溢水、内部火災及びその他外部事象に関するレベル1PRA及び外部事象レベル1.5PRA並びに停止時レベル1PRAについては、PRA手法の確立に向けた検討が進められている段階又は現実的な定量評価の実施に向けて必要なデータ整備を進めていく段階であることから、現段階では「適用可能なもの」に含まれないと判断し、「それに代わる手法」として、これら外部事象の影響を考慮した場合の事故シーケンスグループ選定への影響について以下のとおり整理した。</p> <p>1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ抽出に係る検討</p> <p>1.1 内部溢水、内部火災の影響</p> <p>今回はPRAの適用を見合せたが、内部溢水、内部火災についてはレベル1PRAの手法確立・個別プラントへの展開に係る検討作業がある程度進んでいる。</p> <p>このことを踏まえ、PRAを念頭にして、内部溢水、内部火災の発生によって誘発される可能性がある起因事象を、定性的な分析によって抽出した。抽出結果を表1に示す。</p>	<p>別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について</p> <p>重大事故等対策の有効性評価に係る個別プラントでの事故シーケンスグループ等の選定に際しては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に「個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価すること。」と記載されている。</p> <p>今回の申請に当たって、外部事象に関しては手法が適用可能な段階にあると判断した地震、津波を対象にレベル1PRAを実施した。内部溢水、内部火災及びその他外部事象に関するレベル1PRA及び外部事象レベル1.5PRA並びに停止時レベル1PRAについては、PRA手法の確立に向けた検討が進められている段階又は現実的な定量評価の実施に向けて必要なデータ整備を進めていく段階であることから、現段階では「適用可能なもの」に含まれないと判断し、「それに代わる手法」として、これら外部事象の影響を考慮した場合の事故シーケンスグループ等選定への影響について以下のとおり整理した。</p> <p>1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ抽出に係る検討</p> <p>1.1 内部溢水、内部火災の影響</p> <p>今回はPRAの適用を見合せたが、内部溢水、内部火災についてはレベル1PRAの手法確立・個別プラントへの展開に係る検討作業がある程度進んでいる。</p> <p>このことを踏まえ、PRAを念頭にして、内部溢水、内部火災の発生によって誘発される可能性がある起因事象を、定性的な分析によって抽出した。抽出結果を表1に示す。</p>	<p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一（着色せず） (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の記載にあわせている</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違 ・別紙1のタイトル、本文の「はじめに」に合わせて「事故シーケンスグループ等選定」としている</p>

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
<p>第1表 内部溢水により誘発される起因事象 (原子力学会標準附属書に記載の例)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>起因事象を誘発する要因の例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断LOCA</td><td>溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td><td>溢水による主給水ポンプ等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td><td>溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>過渡事象/手動停止</td><td>溢水による原子炉トリップ／手動停止</td></tr> <tr> <td>外部電源喪失</td><td>溢水による常用母線等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td><td>溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失</td></tr> </tbody> </table> <p>第2表 内部火災により誘発される起因事象</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>起因事象を誘発する要因の例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断LOCA</td><td>火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPSシール冷却機能喪失</td></tr> <tr> <td>IS-LOCA</td><td>火災による隔壁弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td><td>火災による主給水ポンプの機能喪失</td></tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td><td>火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>過渡事象／手動停止</td><td>火災による原子炉トリップ／手動停止</td></tr> <tr> <td>外部電源喪失</td><td>火災による常用母線の機能喪失</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td><td>火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失</td></tr> </tbody> </table> <p>第1表及び第2表で抽出された起因事象は屋内に設置されている安全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性を有するが、これらは同機器の故障等及び誤操作を想定する内部事象レベル1 PRAから得られる起因事象に含まれている。</p> <p>溢水、火災の発生の際には同一区画内に近接設置されている機器や制御回路が共通要因で機能喪失する可能性もあるが、設計基準対象施設により波及拡大に起因する広範囲における重畠的な事象発生を防止できることを考えると、定量化に際しては別途評価が必要であるものの、これらは内部事象レベル1 PRAから得られる事故シーケンスと同様の事象になるものと推定される。</p>	起因事象	起因事象を誘発する要因の例	小破断LOCA	溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	溢水による主給水ポンプ等の機能喪失	2次冷却系の破断	溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象/手動停止	溢水による原子炉トリップ／手動停止	外部電源喪失	溢水による常用母線等の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失	起因事象	起因事象を誘発する要因の例	小破断LOCA	火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPSシール冷却機能喪失	IS-LOCA	火災による隔壁弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	火災による主給水ポンプの機能喪失	2次冷却系の破断	火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象／手動停止	火災による原子炉トリップ／手動停止	外部電源喪失	火災による常用母線の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失	<p>表1に示す起因事象が発生した場合、屋内に設置されている安全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性があるが、これらに起因する事故シーケンスは、同機器のランダム故障・誤操作を想定する内部事象出力運転時レベル1 PRAにおいて評価対象とした起因事象に含まれている。</p> <p>また、設計基準対象施設によって、内部溢水、内部火災の影響拡大防止が図られることで、異なる区画等、広範囲における重畠的な安全機器の同時機能喪失発生を防止できると考える。</p> <p>したがって、内部溢水・内部火災に起因した炉心損傷頻度の定量化には上記の課題が残るもの、定性的な起因事象の抽出結果から想定される事故シーケンスは、内部事象出力運転時レベル1 PRAの検討から得られる事故シーケンスの一部として分類できるため、新たに追加が必要となる事故シーケンスグル</p>	<p>表1に示す起因事象が発生した場合、屋内に設置されている安全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性があるが、これらに起因する事故シーケンスは、同機器のランダム故障・誤操作を想定する内部事象出力運転時レベル1 PRAにおいて評価対象とした起因事象に含まれている。</p> <p>また、設計基準対象施設によって、内部溢水、内部火災の影響拡大防止が図られることで、異なる区画等、広範囲における重畠的な安全機器の同時機能喪失発生を防止できると考える。</p> <p>したがって、内部溢水・内部火災に起因した炉心損傷頻度の定量化には上記の課題が残るもの、定性的な起因事象の抽出結果から想定される事故シーケンスは、内部事象出力運転時レベル1 PRAの検討から得られる事故シーケンスの一部として分類できるため、新たに追加が必要となる事故シーケンスグル</p>	<p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川の実績反映 ・泊は、女川の記載方針に統一するため、図表の記載箇所や記載内容等が全般的に大飯と異なる（着色せず） (以下、相違理由説明を省略)</p>
起因事象	起因事象を誘発する要因の例																																
小破断LOCA	溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動																																
主給水流量喪失	溢水による主給水ポンプ等の機能喪失																																
2次冷却系の破断	溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																
過渡事象/手動停止	溢水による原子炉トリップ／手動停止																																
外部電源喪失	溢水による常用母線等の機能喪失																																
原子炉補機冷却機能喪失	溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失																																
起因事象	起因事象を誘発する要因の例																																
小破断LOCA	火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるRCPSシール冷却機能喪失																																
IS-LOCA	火災による隔壁弁制御回路の誤作動																																
主給水流量喪失	火災による主給水ポンプの機能喪失																																
2次冷却系の破断	火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																
過渡事象／手動停止	火災による原子炉トリップ／手動停止																																
外部電源喪失	火災による常用母線の機能喪失																																
原子炉補機冷却機能喪失	火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失																																

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>1.2 その他外部事象の影響</p> <p>その他の外部事象としては解釈第6条第2項に自然現象として、第8項に人為事象として具体的に以下が記載されている。</p> <p><自然現象></p> <p>敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるもの。</p> <p><人為事象></p> <p>敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等</p> <p>これらの外部事象については一般社団法人 日本原子力学会リスク専門部会においてリスク評価に係る考え方の議論が開始されている一方、具体的なPRA手法に係る検討は現段階では行われていないが、相当程度の構造強度を有する安全上重要度の高い建屋内部の設備に直接的な影響を及ぼす可能性は低く、建屋外部に設置された設備への影響が主要な検討対象になると推定される（第3表、第4表及び添付参照）。</p> <p>自然現象については、炉心損傷に至る可能性のある建屋外部の設備の機能喪失としては海水ポンプの機能喪失による原子炉補機冷却機能喪失、変圧器及び送電線等の機能喪失による全交流動力電源喪失が想定されるが、これらはいずれも今回PRA実施により抽出した事故シーケンスとしても確認されている。</p> <p>また、火山（火山灰の降下）では火山灰、森林火災ではばい煙</p>	<p>ブが発生する可能性は低いと考える。</p> <p>1.2 その他の外部事象の影響</p> <p>その他の外部事象としては、解釈第6条第2項に自然現象及び第8項に発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）として、具体的に以下が記載されている。</p> <p>第6条（外部からの衝撃による損傷の防止） (中略)</p> <p>2 第1項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるものをいう。</p> <p>(中略)</p> <p>8 第3項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。</p> <p>これらの地震、津波を除く各種自然現象及び人為事象がプラントに与え得る影響について、設計基準及びそれを超える場合、現象等の重畳を含めて定性的に分析した結果を添付1に示す。</p> <p>地震、津波以外の自然現象及び人為事象について、起因事象発生の可能性を検討した結果、出力運転時を対象として実施した内部事象、地震及び津波レベル1 PRAにて抽出した起因事象を誘発する要因による事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p>	<p>ブが発生する可能性は低いと考える。</p> <p>1.2 その他外部事象の影響</p> <p>その他の外部事象としては、解釈第6条第2項に自然現象及び第8項に発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」という。）として、具体的に以下が記載されている。</p> <p>第6条（外部からの衝撃による損傷の防止） (中略)</p> <p>2 第1項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるものをいう。</p> <p>(中略)</p> <p>8 第3項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。</p> <p>これらの地震、津波を除く各種自然現象及び人為事象がプラントに与え得る影響について、設計基準及びそれを超える場合、現象等の重畳を含めて定性的に分析した結果を添付1に示す。</p> <p>地震、津波以外の自然現象及び人為事象について、起因事象発生の可能性を検討した結果、出力運転時を対象として実施した内部事象、地震及び津波レベル1 PRAにて抽出した起因事象を誘発する要因による事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>の建屋開口部からの取り込みによる換気空調系機能への影響等は新たに考慮すべき可能性があるものと考えられるが、原子炉補機冷却機能喪失、全交流動力電源喪失発生時には同時に換気空調系機能喪失が想定されており、これらの事故シーケンスと類似した事象になるものと推定される。</p> <p>自然現象の重畠を考慮した場合でも、建屋外部に設置された設備への影響の程度が変わるものであり、起因事象としては変わらないことから、新たな事故シーケンスグループが発生することはないものと考える。</p> <p>人為事象についても、原子炉施設へ与える影響について評価した。評価対象事象のうち、飛来物（航空機衝突）及び電磁的障害については、発生確率が充分に低いと考えられるが、仮に発生を想定した場合でも大規模損壊対策による影響緩和が可能である。その他の人為事象については、大飯発電所の敷地及び敷地周辺の地域特性を考慮すると発生のおそれはないと考えられるが、仮に発生を想定した場合でも自然現象と同様に、建屋外部に設置された設備への影響を考慮すれば良いことから、新たな事故シーケンスグループが発生することはないと考える。</p> <p>なお、今回定性的な評価とした各評価や地震発生時に想定される地震随伴津波、地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象としたPRAについては、手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検討を順次進めていく予定である。</p> <p>2. 格納容器破損モード選定に係る検討（レベル1、5PRA）</p> <p>外部事象レベル1、5PRAについては、地震レベル1、5PRAのみ学会標準に一部関連する記載があるものの、その他の事象については標準的なPRA手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状況ではないため以下のとおり定性的な検討を実施した。</p> <p>2.1 地震の影響</p> <p>地震レベル1、5PRAの評価に際しては、原子炉格納容器本体、原子炉建屋、格納容器隔離弁等の損傷から原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失に至る過程に不確かさが大きくなる傾向があり、国内でも試解析例はあるものの、定量評価に際しては損傷箇所、損傷モード等の精緻化検討が必要な段階であり、現在PWR電力共同で実機適用検討を実施中である。</p>	<p>2. 格納容器破損防止対策の格納容器破損モードの抽出に係る検討</p> <p>外部事象レベル1、5PRAについては、地震PRAのみ学会標準に一部関連する記載があるものの、その他の事象については標準的なPRA手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状況ではないことから、以下のとおり定性的な検討を実施した。</p> <p>2.1 地震の影響</p> <p>地震がプラントに与え得る特有の影響について、新たに有効性評価の対象として追加すべき格納容器破損モードの観点で定性的に分析した結果を添付2に示す。</p>	<p>2. 格納容器破損防止対策の格納容器破損モードの抽出に係る検討</p> <p>外部事象レベル1、5PRAについては、地震PRAのみ学会標準に一部関連する記載があるものの、その他の事象については標準的なPRA手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状況ではないため以下のとおり定性的な検討を実施した。</p> <p>2.1 地震の影響</p> <p>地震がプラントに与え得る特有の影響について、新たに有効性評価の対象として追加すべき格納容器破損モードの観点で定性的に分析した結果を添付2に示す。</p>	

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、地震特有の影響としては、地震動により原子炉格納容器本体あるいは原子炉建屋が損傷し直接的に原子炉格納容器が損傷する事象（Xモード）、格納容器隔壁弁等が損傷し原子炉格納容器の隔離に失敗する事象（Bモード）、蒸気発生器伝熱管の複数本破損により原子炉格納容器をバイパスする事象（gモード）が考えられるが、Bモードとgモードについては内部事象レベル1.5 PRAで抽出されている損傷モードである。また、Xモードについては地震動による直接的な原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失であり、地震レベル1 PRAにおいて抽出した「原子炉建屋損傷」及び「原子炉格納容器損傷」が該当するが、これらについては格納容器破損防止対策の有効性を確認する格納容器破損モードとして選定するのではなく、発生する事象の程度や組み合わせに応じて対応していくべきものである。具体的には、炉心損傷に至らない小規模な事象の場合には、使用可能な炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとともに、原子炉格納容器内部の安全系機器及び配管のすべてが機能を喪失するような深刻な事故の場合には、可搬型のポンプ・電源・放水砲等を駆使した大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。</p>	<p>また、出力運転時を対象として実施した地震レベル1 PRAの結果からは、地震特有の事象として原子炉建屋損傷や格納容器損傷等の炉心損傷直結事象が抽出されている。これらの事象については、深刻な事故の場合には格納容器も破損に至るが、この場合の格納容器破損は事象進展によって格納容器に負荷が加えられて破損に至るものではなく、地震による直接的な格納容器の閉じ込め機能喪失である。これらについては、耐震補強等による事象の発生防止を図ること、あるいは大規模損壊対策として可搬型のポンプ・電源・放水砲等を駆使した対応により影響緩和を試みることで対応していく事象であり、有効性評価において取り扱う事象としては適切でないと考える。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5 PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	<p>また、出力運転時を対象として実施した地震レベル1 PRAの結果からは、地震特有の影響として原子炉建屋損傷や原子炉格納容器損傷等の炉心損傷直結事象が抽出されている。これらの事象については、深刻な事故の場合には原子炉格納容器も破損に至るが、この場合の原子炉格納容器破損は事象進展によって原子炉格納容器に負荷が加えられて破損に至るものではなく、地震による直接的な原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失である。これらについては、耐震補強等による事象の発生防止を図ること、あるいは大規模損壊対策として可搬型のポンプ・電源・放水砲等を駆使した対応により影響緩和を試みることで対応していく事象であり、有効性評価において取り扱う事象としては適切でないと考える。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5 PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備名称の相違 ・格納容器⇒原子炉格納容器 (以下、相違理由説明を省略)
<p>2.2 津波の影響</p> <p>津波特有の影響として建屋外部の設備が機能喪失することは想定されるものの、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理現象についても内部事象レベル1.5 PRAで想定するものと同等と考えられる。原子炉格納容器に直接影響を及ぼす物理的負荷としては津波による波力及び漂流物の衝撃力等が考えられるが、原子炉格納容器の配置や周辺の建屋により直接破損することは想定し難く、格納容器破損モードの追加は必要ないものと考える。</p>	<p>2.2 津波の影響</p> <p>津波がプラントに与え得る特有の影響について、建屋外部の設備が機能喪失することは想定されるものの、格納容器が津波による物理的負荷（波力・漂流物の衝撃力）によって直接損傷することは想定し難い。また、炉心損傷後の格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5 PRAで想定するものと同等と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5 PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	<p>2.2 津波の影響</p> <p>津波がプラントに与え得る特有の影響について、建屋外部の設備が機能喪失することは想定されるものの、原子炉格納容器が津波による物理的負荷（波力・漂流物の衝撃力）によって直接損傷することは想定し難い。また、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1.5 PRAで想定するものと同等と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1.5 PRAにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	
<p>2.3 火災、溢水の影響</p> <p>レベル1 PRAにおける発生可能性のある起因事象の検討からも、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象レベル1 PRAに追加すべきものは発生しないものと推定しており、原子炉格納容器及び内部構造物が直接破損することも</p>	<p>2.3 内部溢水、内部火災の影響</p> <p>1.1に示した起因事象の検討からも、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象レベル1 PRAで用いた事象以外に追加すべきものは発生しないものと推定しており、格納容器が直接破損することは想定し難い。また、炉心損傷後の格納</p>	<p>2.3 内部溢水、内部火災の影響</p> <p>1.1に示した起因事象の検討からも、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象レベル1 PRAで用いた事象以外に追加すべきものは発生しないものと推定しており、原子炉格納容器が直接破損することも想定し難い。また、炉心損傷後</p>	

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
想定し難いことから、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理現象についても内部事象レベル1. 5 P R Aで想定するものと同等と考えられ、格納容器破損モードとして追加すべきものは発生しないものと考える。	<p>容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1. 5 P R Aで想定するものと同等と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1. 5 P R Aにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	<p>の原子炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1. 5 P R Aで想定するものと同等と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1. 5 P R Aにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	
2.4 その他外部事象の影響	2.4 その他外部事象の影響	2.4 その他外部事象の影響	
レベル1 P R Aにおける検討からも、屋外施設の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象レベル1 P R Aに追加すべきものは発生しないものと推定しており、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理現象についても内部事象レベル1. 5 P R Aで想定するものと同等と考えられ、格納容器破損モードとして追加すべきものは発生しないと考える。	<p>1.2 に示したプラントに与え得る影響の検討からは、屋外施設の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては、内部事象レベル1 P R Aにて抽出された事故シーケンスグループに追加すべきものは発生しないものと推定している。また、炉心損傷後の格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1. 5 P R Aで想定するものと同等と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1. 5 P R Aにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	<p>1.2 に示したプラントに与え得る影響の検討からは、屋外施設の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの、炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては、内部事象レベル1 P R Aにて抽出された事故シーケンスグループに追加すべきものは発生しないものと推定している。また、炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象についても内部事象レベル1. 5 P R Aで想定するものと同等と考えられる。</p> <p>したがって、有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとして、内部事象レベル1. 5 P R Aにて抽出した格納容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードはないものと判断した。</p>	
3. 停止時原子炉における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループ抽出に係る検討	3. 停止時原子炉における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループ抽出に係る検討	3. 停止時原子炉における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループ抽出に係る検討	
停止時レベル1 P R Aについては、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他外部事象に関するレベル1 P R Aの標準的なP R A手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状況がない。このため、出力運転時の地震・津波レベル1 P R Aの評価結果、内部溢水・内部火災及びその他の外部事象に関する整理、図1に示す内部事象停止時レベル1 P R Aのマスターロジックダイヤグラムを参考に、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他の外部事象により発生する起因事象を以下のとおり定性的に分析し、表2にまとめた。	<p>停止時レベル1 P R Aについては、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他外部事象に関するレベル1 P R Aの標準的なP R A手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状況がない。このため、出力運転時の地震・津波レベル1 P R Aの評価結果、内部溢水・内部火災及びその他の外部事象に関する整理、図1に示す内部事象停止時レベル1 P R Aのマスターロジックダイヤグラムを参考に、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他の外部事象により発生する起因事象を以下のとおり定性的に分析し、表2にまとめた。</p> <p>さらに、抽出した起因事象を基に、内部事象停止時レベル1 P R Aにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無を確認した。</p>	<p>停止時レベル1 P R Aについては、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他外部事象に関するレベル1 P R Aの標準的なP R A手法が確立されておらず、定量評価を実施できる状況がない。このため、出力運転時の地震・津波レベル1 P R Aの評価結果、内部溢水・内部火災及びその他の外部事象に関する整理、図1に示す内部事象停止時レベル1 P R Aのマスターロジックダイヤグラムを参考に、地震、津波、内部溢水、内部火災及びその他の外部事象により発生する起因事象を以下のとおり定性的に分析し、表2にまとめた。</p> <p>さらに、抽出した起因事象を基に、内部事象停止時レベル1 P R Aにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無を確認した。</p>	
3.1 出力運転時と停止時のプラント状態等の差異	3.1 出力運転時と停止時のプラント状態等の差異	3.1 出力運転時と停止時のプラント状態等の差異	
停止時における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループ		停止時における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループ	

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>の抽出においては、出力運転時を対象に実施した整理を参考に評価を行ったが、評価に当たってはその前提として、出力運転時と停止時のプラント状態等の差異を把握することが重要と考え、その整理を行った。整理に当たり、一般的な出力運転時と停止時の違いとして以下の観点に着目し、それぞれについて事故シーケンスグループの抽出において、考慮が必要であるか確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力 停止時の崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力は出力運転時と比べ小さくなるため、事象進展は緩やかになるが、事故シーケンスグループの抽出においては影響しない。 ・燃料損傷防止に必要となる機能 停止時の燃料損傷防止に必要となる機能は、出力運転時と異なり、原子炉停止機能が不要となる。そのため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。 ・原子炉水位、原子炉圧力容器・格納容器の状態 原子炉水位の変化は時間余裕へ影響するものの、事故シーケンスグループ抽出には影響しない。 停止時は原子炉圧力容器・格納容器が開放されている状態も考えられるが、これらの状態に依らず、停止時の必要な機能は変化しないため、事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。 ・緩和設備・サポート系設備の状態 	<p>の抽出においては、出力運転時を対象に実施した整理を参考に評価を行ったが、評価に当たってはその前提として、出力運転時と停止時のプラント状態等の差異を把握することが重要と考え、その整理を行った。整理に当たり、一般的な出力運転時と停止時の違いとして以下の観点に着目し、それぞれについて事故シーケンスグループの抽出において、考慮が必要であるか確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力 停止時の崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力は出力運転時と比べ小さくなるため、事象進展は緩やかになるが、事故シーケンスグループの抽出においては影響しない。一方、原子炉冷却材の温度・圧力に応じて原子炉冷却材の冷却手段が変わることにより期待できる緩和機能が異なるため、事故シーケンスグループの抽出においては、この差異について考慮する必要がある。 ・燃料損傷防止に必要となる機能 停止時の燃料損傷防止に必要となる機能は、出力運転時と異なり、原子炉停止機能が不要となる。そのため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。 ・原子炉水位、原子炉容器・原子炉格納容器の状態 プラントの停止起動に伴う運転員操作やメンテナンスに伴う1次冷却系の水位操作、機器の待機除外等によりプラント状態が様々に変化するため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。 停止時は原子炉容器・原子炉格納容器が開放されている状態も考えられるが、これらの状態に依らず、停止時の必要な機能は変化しないため、事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。 ・緩和設備・サポート系設備の状態 	<p>【女川】 ■ 設計の相違 ・PWR は、停止時の原子炉冷却材の温度・圧力に応じて、冷却方法を2次冷却系から余熱除去系に切り替える。</p> <p>【女川】 ■ 設備名称の相違 ・原子炉圧力容器⇒原子炉容器 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■ 設計の相違 ・PWR は、停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させるため、事故シーケンスグループ抽出の観点では重要な要素となる</p>

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>停止時において、一部の緩和設備及びサポート系設備の点検又は試験によりその機能に期待できない状態も推定される。ただし、期待できる設備は少なくなるものの、必要な機能は原子炉施設保安規定により担保されるものであり、また、既に内部事象停止時レベル1 P R Aでこれらの設備の点検又は試験により期待できないことは考慮されている。そのため、本観点は事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。</p> <p>・停止時特有の作業の影響</p> <p>停止時において、出力運転時とは異なり、点検作業等に伴う開口箇所の発生など現場の状態が異なることが考えられる。そのため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>以上より、停止時における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループの抽出においては、出力運転時を対象に実施した整理を参考にする際は、「燃料損傷防止に必要となる機能」、「停止時特有の作業の影響」について考慮する必要がある。</p> <p>3.2 地震の影響</p> <p>地震により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は残留熱除去系及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される所内電源設備である。</p>	<p>停止時において、一部の緩和設備及びサポート系設備の点検又は試験によりその機能に期待できない状態も推定される。ただし、期待できる設備は少なくなるものの、必要な機能は原子炉施設保安規定により担保されるものであり、また、既に内部事象停止時レベル1 P R Aでこれらの設備の点検又は試験により期待できないことは考慮されている。そのため、本観点は事故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。</p> <p>・停止時特有の作業の影響</p> <p>停止時において、出力運転時とは異なり、点検作業等に伴う開口箇所の発生など現場の状態が異なることが考えられる。そのため、事故シーケンスグループの抽出においては、これらの差異について考慮する必要がある。</p> <p>以上より、停止時における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループの抽出においては、出力運転時を対象に実施した整理を参考にする際は、「崩壊熱、原子炉冷却材の温度・圧力」、「燃料損傷防止に必要となる機能」、「原子炉水位、原子炉容器、原子炉格納容器の状態」及び「停止時特有の作業の影響」について考慮する必要がある。</p> <p>3.2 地震の影響</p> <p>地震により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統や原子炉水位に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は余熱除去系及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される所内電源系統である。</p>	<p>【女川】 ■評価結果の相違</p> <p>【女川】 ■設計等の相違</p> <p>・PWR は、停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させるため、事故シーケンスグループ抽出の観点では重要な要素となる。</p> <p>【女川】 ■名称の相違</p> <p>・残留熱除去系⇒余熱除去系 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p>

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>地震により残留熱除去系又は原子炉補機冷却水系が機能喪失すると「残留熱除去系の故障」の起因事象が発生し、碍子又は所内電源設備等の送受電設備が損傷すると「外部電源喪失」の起因事象が発生する。</p> <p>これらの起因事象が発生した場合、屋内に設置されている安全機能を有する系統が機能喪失した場合は燃料損傷に至るが、この事故シーケンスは、同じ系統がランダム故障等で発生することを想定している内部事象停止時レベル1 P R Aにて抽出される事故シーケンスと同じである。</p> <p>地震特有の事象として、原子炉建屋損傷、制御建屋損傷、格納容器損傷、圧力容器損傷、E-L O C A、計測・制御系喪失、格納容器バイパスの発生があげられるが、これらについては出力運転中を対象とした炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出における考え方と同様、損傷の規模に応じて、機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で燃料損傷防止を試みるものと考える。一方、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、影響緩和を図ることで対応るべきものと考える。</p> <p>したがって、停止時の地震の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 P R Aにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>3.3 津波の影響 停止時においては、点検作業等に伴い、出力運転時にはない開</p>	<p>地震により余熱除去系が機能喪失すると「余熱除去機能喪失」の起因事象、原子炉補機冷却水系や原子炉補機冷却海水系が機能喪失すると「原子炉補機冷却機能喪失」の起因事象、碍子又は所内電源設備等の送受電設備が損傷すると「外部電源喪失」の起因事象が発生する。また、地震により配管の破断や弁等の損傷が発生すると「原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失」の起因事象、原子炉水位の調整に係る機器の損傷が発生すると「水位維持失敗」の起因事象、原子炉冷却材の水抜き操作時に抽出ラインの機器の損傷が発生すると「オーバードレン」が発生する。</p> <p>これらの起因事象が発生した場合、屋内に設置されている安全機能を有する系統が機能喪失した場合は燃料損傷に至るが、この事故シーケンスは、同じ系統がランダム故障等で発生することを想定している内部事象停止時レベル1 P R Aにて抽出される事故シーケンスと同じである。</p> <p>地震特有の事象として、蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損）、大破断LOCAを上回る規模の LOCA (Excess LOCA)、原子炉建屋損傷、原子炉格納容器損傷、原子炉補助建屋損傷、電動弁損傷による原子炉補機冷却機能喪失、1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失、複数の信号系損傷の発生があげられるが、これらについては出力運転中を対象とした炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出における考え方と同様、損傷の規模に応じて、機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で燃料損傷防止を試みるものと考える。一方、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、影響緩和を図ることで対応るべきものと考える。</p> <p>したがって、停止時の地震の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 P R Aにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>3.3 津波の影響 停止時においては、点検作業等に伴い、出力運転時にはない開</p>	<p>■ 表現の相違</p> <p>【女川】</p> <p>■ 評価結果の相違</p>
			<p>【女川】</p> <p>■ 評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地震特有の事象については、評価結果の相違により PWR と BWR で異なる

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>口が生じている可能性が考えられ、事故シーケンスの選定においては、この差異について考慮する必要があり、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では運転時と停止時で異なり、停止時には、燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は崩壊熱除去に関する系統及びそのサポート系であり、フロント系としては残留熱除去系、サポート系としては原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源が該当する。外部電源について、運転時の津波レベル1 P R Aでは期待していないことから、停止時においても期待しないものとすると、そのバックアップとなる非常用電源が重要となる。</p> <p>津波により海水が敷地内に浸水し、浸水防止壁高さを越えた場合に、原子炉補機冷却海水系の機能喪失が発生し、「最終ヒートシンク喪失」の起因事象が発生する。ただし、これを起因とする事故シーケンスに対しては、内部事象停止時レベル1 P R Aから抽出される「全交流動力電源喪失」の事故シーケンスグループと同様、常設代替交流電源設備、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）等により燃料損傷を防止できる。</p> <p>津波特有の事象として「複数の安全機能喪失」の発生が挙げられるが、これについては出力運転中を対象とした炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出における考え方と同様、損傷の規模に応じて、機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。一方、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備又は重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、影響緩和を図ることで対応するべきものと考える。</p> <p>以上より、停止時の津波の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 P R Aにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時は、常設代替交流電源設備等の重大事故等対処設備が点検に伴い待機除外となる場合もあるものの、燃料損傷防止対策が全て喪失するような複数の同時点検等は実施しない運用とするとともに、必要な浸水防止対策が全て喪失することがない</p>	<p>口が生じている可能性が考えられ、事故シーケンスの選定においては、この差異について考慮する必要があり、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では運転時と停止時で異なり、停止時には、燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は崩壊熱除去に関する系統及びそのサポート系であり、フロント系としては余熱除去系、サポート系としては原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源が該当する。外部電源について、運転時の津波レベル1 P R Aでは期待していないことから、停止時においても期待しないものとすると、そのバックアップとなる非常用電源が重要となる。</p> <p>津波により海水が敷地内に浸水し、循環水ポンプ建屋外壁扉の下端レベルの高さを越えた場合に、原子炉補機冷却海水系の機能喪失が発生し、「原子炉補機冷却機能喪失」の起因事象が発生する。ただし、これを起因とする事故シーケンスに対しては、内部事象停止時レベル1 P R Aから抽出される「全交流動力電源喪失」の事故シーケンスグループと同様、代替非常用発電機、代替格納容器スプレイポンプ等により燃料損傷を防止できる。</p> <p>津波特有の事象として「複数の安全機能喪失」の発生が挙げられるが、これについては出力運転中を対象とした炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出における考え方と同様、損傷の規模に応じて、機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備、可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。一方、損傷の程度が大きく、設計基準事故対処設備又は重大事故等対処設備に期待できない場合には、大規模損壊対策を含め、建屋以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し、影響緩和を図ることで対応するべきものと考える。</p> <p>以上より、停止時の津波の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 P R Aにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時は、代替非常用発電機等の重大事故等対処設備が点検に伴い待機除外となる場合もあるものの、燃料損傷防止対策が全て喪失するような複数の同時点検等は実施しない運用とするとともに、必要な浸水防止対策が全て喪失することがない</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設計の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・ 泊は原子炉補機海水ポンプを屋内に設置しているため、女川と同様の浸水防止壁は設置していない。 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 名称の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・ 起因事象の名称相違 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設備名称の相違 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設備名称の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>ないように複数の同時点検等は実施しない等、少なくとも1区分は機能維持可能な運用とする。</p> <p>3.4 内部溢水、内部火災の影響</p> <p>内部溢水、内部火災により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は、残留熱除去系及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される所内電源設備である。</p> <p>内部溢水、内部火災により運転中の残留熱除去系又は原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系が機能喪失すると「残留熱除去系の故障」の起因事象が発生し、外部電源設備が機能喪失すると「外部電源喪失」の起因事象が発生するが、これらを起因とする事故シーケンスは、同系統の機器のランダム故障による機能喪失を想定する内部事象停止時レベル1 P R Aで考慮している起因事象に含まれている。</p> <p>したがって、運転停止時の内部溢水又は内部火災の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 P R Aにおいて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時においても、燃料損傷防止に必要な機能を全て喪失することのないよう、必要な内部溢水、内部火災の影響拡大防止対策を維持する運用とする。</p> <p>3.5 その他の外部事象の影響</p> <p>地震、津波以外の自然現象及び人為事象について、出力運転時</p>	<p>ように複数の同時点検等は実施しない等、少なくとも1区分は機能維持可能な運用とする。</p> <p>3.4 内部溢水、内部火災の影響</p> <p>内部溢水、内部火災により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止時で異なるものではないが、各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり、停止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統や原子炉水位に関連する系統が重要となる。</p> <p>停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は、余熱除去系及びそのサポート系である原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系及び外部電源から給電される所内電源系統である。</p> <p>内部溢水、内部火災により運転中の余熱除去系が機能喪失すると「余熱除去機能喪失」の起因事象、原子炉補機冷却水系や原子炉補機冷却海水系が機能喪失すると「原子炉補機冷却機能喪失」の起因事象、外部電源設備が機能喪失すると「外部電源喪失」の起因事象が発生する。また、内部溢水、内部火災により弁等の損傷が発生すると「原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失」の起因事象、原子炉水位の調整に係る機器の損傷が発生すると「水位維持失敗」の起因事象、原子炉冷却材の水抜き操作時に抽出ラインの機器の損傷が発生すると「オーバードレン」の起因事象、化學体積制御系の損傷により「反応度の誤投⼊」の起因事象が発生する。これらを起因とする事故シーケンスは、同系統の機器のランダム故障による機能喪失を想定する内部事象停止時レベル1 P R Aで考慮している起因事象に含まれている。</p> <p>したがって、運転停止時の内部溢水又は内部火災の発生を考慮しても、内部事象停止時レベル1 P R Aにおいて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>なお、停止時においても、燃料損傷防止に必要な機能を全て喪失することのないよう、必要な内部溢水、内部火災の影響拡大防止対策を維持する運用とする。</p> <p>3.5 その他の外部事象の影響</p> <p>地震、津波以外の自然現象及び人為事象について、出力運転時</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設計等の相違 PWRとBWRの相違 ・PWRは、停止時に原子炉水位を出力運転時の通常水位より低下させ、事故シーケンスグループ抽出の観点では重要な要素となる。 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 評価結果の相違

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>を対象とした整理を参考に、停止時に起因事象が発生し得るかを確認した。</p> <p>その結果、他の自然現象の発生に伴う起因事象は、内部事象停止時レベル1 P R Aにおいて抽出した起因事象に包含されるため、内部事象停止時レベル1 P R Aにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>3.まとめ</p> <p>今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して、現段階でP R A適用可能と判断した地震レベル1 P R A、津波レベル1 P R A以外の外部事象について、定性的な分析及び推定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ等は発生しないものと評価した。</p> <p>なお、今回定性的な分析とした各評価や地震発生時に想定される地震随伴津波、地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象としたP R Aについては、手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検討を順次進めていく予定である。</p> <p>4.まとめ</p> <p>今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して、現段階でP R A適用可能と判断した出力運転時地震レベル1 P R A、出力運転時津波レベル1 P R A以外の外部事象について、定性的な分析・推定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ及び格納容器破損モードはないものと評価した。</p> <p>なお、今回定性的な分析とした各P R Aや地震発生時に想定される地震随伴津波、地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象としたP R Aについては、手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検討を順次進めていく予定である。</p>	<p>を対象とした整理を参考に、停止時に起因事象が発生し得るかを確認した。</p> <p>その結果、他の自然現象の発生に伴う起因事象は、内部事象停止時レベル1 P R Aにおいて抽出した起因事象に包含されるため、内部事象停止時レベル1 P R Aにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判断した。</p> <p>4.まとめ</p> <p>今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して、現段階でP R A適用可能と判断した出力運転時地震レベル1 P R A、出力運転時津波レベル1 P R A以外の外部事象について、定性的な分析・推定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ及び格納容器破損モードは発生しないものと評価した。</p> <p>なお、今回定性的な分析とした各P R Aや地震発生時に想定される地震随伴津波、地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象としたP R Aについては、手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検討を順次進めていく予定である。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																												
<p>泊3号炉との比較のため、 37条 付録1・別紙1-2の表を再掲</p> <p>第1表 内部溢水により誘発される起因事象 (原子力学会標準附属書に記載の例)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>起因事象を誘発する要因の例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断L O C A</td><td>溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td><td>溢水による主給水ポンプ等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td><td>溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>過渡事象/手動停止</td><td>溢水による原子炉トリップ／手動停止</td></tr> <tr> <td>外部電源喪失</td><td>溢水による常用母線等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td><td>溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失</td></tr> </tbody> </table> <p>第2表 内部火災により誘発される起因事象 (原子力学会標準附属書に記載の例)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>起因事象を誘発する要因の例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断L O C A</td><td>火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるR C P シール冷却機能喪失</td></tr> <tr> <td>I S - L O C A</td><td>火災による隔離弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td><td>火災による主給水ポンプの機能喪失</td></tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td><td>火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>過渡事象／手動停止</td><td>火災による原子炉トリップ／手動停止</td></tr> <tr> <td>外部電源喪失</td><td>火災による常用母線の機能喪失</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td><td>火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失</td></tr> </tbody> </table>	起因事象	起因事象を誘発する要因の例	小破断L O C A	溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	溢水による主給水ポンプ等の機能喪失	2次冷却系の破断	溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象/手動停止	溢水による原子炉トリップ／手動停止	外部電源喪失	溢水による常用母線等の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失	起因事象	起因事象を誘発する要因の例	小破断L O C A	火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるR C P シール冷却機能喪失	I S - L O C A	火災による隔離弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	火災による主給水ポンプの機能喪失	2次冷却系の破断	火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象／手動停止	火災による原子炉トリップ／手動停止	外部電源喪失	火災による常用母線の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失	<p>内部溢水・内部火災による代表的な起因事象</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>起因事象を誘発する要因の例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外部電源喪失</td><td>内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>非隔離事象</td><td>内部溢水・内部火災によるタービン廻り設備の機能喪失</td></tr> <tr> <td>隔離事象</td><td>内部溢水・内部火災による循環水ポンプ等の機能喪失によって主復水器真空度低</td></tr> <tr> <td>全給水喪失</td><td>内部溢水・内部火災による給復水ポンプ等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>S/R 弁誤開放</td><td>内部火災によるケーブル内の短絡によるS/R 弁制御回路の誤動作</td></tr> <tr> <td>手動停止</td><td>内部溢水・内部火災による待機系設備の機能喪失（プラント自動停止に至らないケース）</td></tr> </tbody> </table>	起因事象	起因事象を誘発する要因の例	外部電源喪失	内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失	非隔離事象	内部溢水・内部火災によるタービン廻り設備の機能喪失	隔離事象	内部溢水・内部火災による循環水ポンプ等の機能喪失によって主復水器真空度低	全給水喪失	内部溢水・内部火災による給復水ポンプ等の機能喪失	S/R 弁誤開放	内部火災によるケーブル内の短絡によるS/R 弁制御回路の誤動作	手動停止	内部溢水・内部火災による待機系設備の機能喪失（プラント自動停止に至らないケース）	<p>内部溢水、内部火災により発生する代表的な起因事象</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>起因事象を誘発する要因の例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断 L O C A</td><td>内部溢水・内部火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 内部火災によるRCP シール冷却機能喪失</td></tr> <tr> <td>インターフェイスシステム L O C A</td><td>内部火災による隔離弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td><td>内部溢水・内部火災による主給水ポンプ等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>2次冷却系の破断</td><td>内部溢水・内部火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動</td></tr> <tr> <td>過渡事象/手動停止</td><td>内部溢水・内部火災による原子炉トリップ／手動停止</td></tr> <tr> <td>外部電源喪失</td><td>内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失</td></tr> <tr> <td>原子炉補機冷却機能喪失</td><td>内部溢水・内部火災による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失</td></tr> </tbody> </table>	起因事象	起因事象を誘発する要因の例	小破断 L O C A	内部溢水・内部火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 内部火災によるRCP シール冷却機能喪失	インターフェイスシステム L O C A	内部火災による隔離弁制御回路の誤作動	主給水流量喪失	内部溢水・内部火災による主給水ポンプ等の機能喪失	2次冷却系の破断	内部溢水・内部火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動	過渡事象/手動停止	内部溢水・内部火災による原子炉トリップ／手動停止	外部電源喪失	内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	内部溢水・内部火災による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失	<p>【女川】 ■評価結果の相違 ・炉型の相違による起因事象の抽出結果の相違</p>
起因事象	起因事象を誘発する要因の例																																																														
小破断L O C A	溢水による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動																																																														
主給水流量喪失	溢水による主給水ポンプ等の機能喪失																																																														
2次冷却系の破断	溢水による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																																														
過渡事象/手動停止	溢水による原子炉トリップ／手動停止																																																														
外部電源喪失	溢水による常用母線等の機能喪失																																																														
原子炉補機冷却機能喪失	溢水による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失																																																														
起因事象	起因事象を誘発する要因の例																																																														
小破断L O C A	火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 火災によるR C P シール冷却機能喪失																																																														
I S - L O C A	火災による隔離弁制御回路の誤作動																																																														
主給水流量喪失	火災による主給水ポンプの機能喪失																																																														
2次冷却系の破断	火災による主蒸気逃がし弁制御回路の誤作動																																																														
過渡事象／手動停止	火災による原子炉トリップ／手動停止																																																														
外部電源喪失	火災による常用母線の機能喪失																																																														
原子炉補機冷却機能喪失	火災による原子炉補機冷却水ポンプの機能喪失																																																														
起因事象	起因事象を誘発する要因の例																																																														
外部電源喪失	内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失																																																														
非隔離事象	内部溢水・内部火災によるタービン廻り設備の機能喪失																																																														
隔離事象	内部溢水・内部火災による循環水ポンプ等の機能喪失によって主復水器真空度低																																																														
全給水喪失	内部溢水・内部火災による給復水ポンプ等の機能喪失																																																														
S/R 弁誤開放	内部火災によるケーブル内の短絡によるS/R 弁制御回路の誤動作																																																														
手動停止	内部溢水・内部火災による待機系設備の機能喪失（プラント自動停止に至らないケース）																																																														
起因事象	起因事象を誘発する要因の例																																																														
小破断 L O C A	内部溢水・内部火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動 内部火災によるRCP シール冷却機能喪失																																																														
インターフェイスシステム L O C A	内部火災による隔離弁制御回路の誤作動																																																														
主給水流量喪失	内部溢水・内部火災による主給水ポンプ等の機能喪失																																																														
2次冷却系の破断	内部溢水・内部火災による加圧器逃がし弁制御回路の誤作動																																																														
過渡事象/手動停止	内部溢水・内部火災による原子炉トリップ／手動停止																																																														
外部電源喪失	内部溢水・内部火災による常用母線等の機能喪失																																																														
原子炉補機冷却機能喪失	内部溢水・内部火災による原子炉補機冷却水ポンプ等の機能喪失																																																														

自発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字	：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																								
<p>表2 運転停止中ににおける各外部事象で発生する起因事象及び事故シーケンスの抽出結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>起因事象</th><th>地図</th><th>津波</th><th>内部火災・内漏漏水</th><th>外部火災・内漏漏水</th><th>その他の外部事象</th><th>主な炉心損傷防止対策</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>炉心熱除却機能喪失</td><td>・原子炉建屋冷却系の循環 ・残留熱除去系の損傷 ・残余燃料除却系による残留熱除去系水系の機能喪失等</td><td>・原子炉建屋冷却海水 ・原子炉建屋内漏水による残余燃料除却系水系の機能喪失(容器, 卷管)</td><td>・原子炉建屋冷却海水 ・原子炉建屋冷却海水系の機能喪失(容器, 卷管)</td><td>・常設代用交流電源設備 ・常設代用冷却水系 ・既往の評価(本系) (警報・監視)</td><td>・原子炉建屋冷却海水 ・原子炉建屋冷却海水系の機能喪失(容器, 卷管)</td><td>・主な炉心損傷防止対策</td></tr> <tr> <td>外部電源喪失</td><td>・外部電源設備(送受電設備)の損傷、 電設備の損傷、 外部電源設備(送受電設備)の水没等、</td><td>・外部電源設備(送受電設備)の機能喪失 ・外部電源設備(送受電設備)の水没等、</td><td>・外部電源設備(送受電設備)の機能喪失 ・外部電源設備(送受電設備)の水没等、</td><td>・常設代用交流電源設備 ・常設代用冷却水系</td><td>・外部電源設備(送受電設備)の機能喪失 ・外部電源設備(送受電設備)の水没等、</td><td>・主な炉心損傷防止対策</td></tr> <tr> <td>原子炉冷却材の流出</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>反応度の喪失入</td><td>・原子炉建屋損傷 ・制御室損傷 ・圧力容器損傷 ・E-LOCA ・計測・制御系失 ・格納容器バイパス</td><td>・複数の安全機能喪失</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>・注力過剰時の地震 PRA 及び 津波 PRA に基づき、直接受 心損傷に対する可能性のある 起因事象を抽出している が、別紙 2 に示すとおり、 評価方法によると、保 有性を有しかつ、大きな不 確実性を有する、出力運転 中の最も高いと同時に、機能 維持した設計基準事象に対する 設備、及び既存損傷防止計 策を柔軟に活用し影響範囲 をなるべく小さくすべき との考え方。</td></tr> <tr> <td>直接受心損傷 に至る事象</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>※1：出力過剰 PRA では交流電源故障・直流電源故障を起因事象として取り扱っているが、停止時 PRA では該相系として取り扱っているため起因事象の抽出の対象としない。 ※2：原子炉冷却材バイパス喪失は [0~400] として既存の相場に至る事例に考慮する。</p> <p>※3：原子炉冷却材バイパス喪失は [0~400] として既存の相場に至る事例に考慮する。</p>	起因事象	地図	津波	内部火災・内漏漏水	外部火災・内漏漏水	その他の外部事象	主な炉心損傷防止対策	炉心熱除却機能喪失	・原子炉建屋冷却系の循環 ・残留熱除去系の損傷 ・残余燃料除却系による残留熱除去系水系の機能喪失等	・原子炉建屋冷却海水 ・原子炉建屋内漏水による残余燃料除却系水系の機能喪失(容器, 卷管)	・原子炉建屋冷却海水 ・原子炉建屋冷却海水系の機能喪失(容器, 卷管)	・常設代用交流電源設備 ・常設代用冷却水系 ・既往の評価(本系) (警報・監視)	・原子炉建屋冷却海水 ・原子炉建屋冷却海水系の機能喪失(容器, 卷管)	・主な炉心損傷防止対策	外部電源喪失	・外部電源設備(送受電設備)の損傷、 電設備の損傷、 外部電源設備(送受電設備)の水没等、	・外部電源設備(送受電設備)の機能喪失 ・外部電源設備(送受電設備)の水没等、	・外部電源設備(送受電設備)の機能喪失 ・外部電源設備(送受電設備)の水没等、	・常設代用交流電源設備 ・常設代用冷却水系	・外部電源設備(送受電設備)の機能喪失 ・外部電源設備(送受電設備)の水没等、	・主な炉心損傷防止対策	原子炉冷却材の流出	—	—	—	—	—	—	反応度の喪失入	・原子炉建屋損傷 ・制御室損傷 ・圧力容器損傷 ・E-LOCA ・計測・制御系失 ・格納容器バイパス	・複数の安全機能喪失	—	—	—	・注力過剰時の地震 PRA 及び 津波 PRA に基づき、直接受 心損傷に対する可能性のある 起因事象を抽出している が、別紙 2 に示すとおり、 評価方法によると、保 有性を有しかつ、大きな不 確実性を有する、出力運転 中の最も高いと同時に、機能 維持した設計基準事象に対する 設備、及び既存損傷防止計 策を柔軟に活用し影響範囲 をなるべく小さくすべき との考え方。	直接受心損傷 に至る事象	—	—	—	—	—	—	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・炉型の相違による起因事象の抽出結果の相違
起因事象	地図	津波	内部火災・内漏漏水	外部火災・内漏漏水	その他の外部事象	主な炉心損傷防止対策																																					
炉心熱除却機能喪失	・原子炉建屋冷却系の循環 ・残留熱除去系の損傷 ・残余燃料除却系による残留熱除去系水系の機能喪失等	・原子炉建屋冷却海水 ・原子炉建屋内漏水による残余燃料除却系水系の機能喪失(容器, 卷管)	・原子炉建屋冷却海水 ・原子炉建屋冷却海水系の機能喪失(容器, 卷管)	・常設代用交流電源設備 ・常設代用冷却水系 ・既往の評価(本系) (警報・監視)	・原子炉建屋冷却海水 ・原子炉建屋冷却海水系の機能喪失(容器, 卷管)	・主な炉心損傷防止対策																																					
外部電源喪失	・外部電源設備(送受電設備)の損傷、 電設備の損傷、 外部電源設備(送受電設備)の水没等、	・外部電源設備(送受電設備)の機能喪失 ・外部電源設備(送受電設備)の水没等、	・外部電源設備(送受電設備)の機能喪失 ・外部電源設備(送受電設備)の水没等、	・常設代用交流電源設備 ・常設代用冷却水系	・外部電源設備(送受電設備)の機能喪失 ・外部電源設備(送受電設備)の水没等、	・主な炉心損傷防止対策																																					
原子炉冷却材の流出	—	—	—	—	—	—																																					
反応度の喪失入	・原子炉建屋損傷 ・制御室損傷 ・圧力容器損傷 ・E-LOCA ・計測・制御系失 ・格納容器バイパス	・複数の安全機能喪失	—	—	—	・注力過剰時の地震 PRA 及び 津波 PRA に基づき、直接受 心損傷に対する可能性のある 起因事象を抽出している が、別紙 2 に示すとおり、 評価方法によると、保 有性を有しかつ、大きな不 確実性を有する、出力運転 中の最も高いと同時に、機能 維持した設計基準事象に対する 設備、及び既存損傷防止計 策を柔軟に活用し影響範囲 をなるべく小さくすべき との考え方。																																					
直接受心損傷 に至る事象	—	—	—	—	—	—																																					

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
			<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・炉型の相違によるマスター ロジックダイヤグラムの相違

図1 起因事象の抽出に用いたマスター ロジックダイヤグラム

※原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失、水位維持失敗、オーバードレンを想定

図1 起因事象の抽出に用いたマスター ロジックダイヤグラム

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
第3表 自然現象が原子炉施設へ与える影響																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>自然現象</th><th>原子炉施設へ与える影響</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>洪水</td><td>敷地の地形及び表流水の状況から判断して、敷地が洪水による被害を受けることは考えられない。また、発生する影響は洪水又は津波の差異に包含される。</td></tr> <tr> <td>風(台風)</td><td>安全施設に対する風荷重は、建築基準に基づき、既往最大値を上回るものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、風による影響は考え難い。また、強風の影響としては巻きの影響が含まれる。</td></tr> <tr> <td>竜巻</td><td>過大的風荷重、気圧変動、飛来物により構造物等が破損し、構造物等に直接あるいは波及的影響を与える可能性があるが、日本で過去に発生した竜巻による最大風速及び内部内最大規範の巻きを想定しても、安全上重要な構造物等に影響を与えることはない。ただし、送電塔倒壊による外部電源喪失が想定される。一方、屋外設備の海水ポンプによる破損が考えられ、海水ポンプ機能喪失による原子炉制御室冷却機能喪失が想定される。なお、海水ポンプについては、飛来物への防護対策を講じることとしている。</td></tr> <tr> <td>凍結</td><td>屋外機器で凍結の恐れのあるものは必要に応じて最低気温に適切な余裕を持った凍結防止対策を行うものとし、安全施設を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられる。ただし、着氷による變圧器・送電線等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。</td></tr> <tr> <td>降水</td><td>海水又は陸波による影響に包含される。</td></tr> <tr> <td>積雪</td><td>過大的積雪荷重により構造物等が破損する可能性があるが、過去に記載された最大積雪量を想定しても、安全上重要な構造物等に影響を与えることはないと考えられる。ただし、変圧器・送電線等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。</td></tr> <tr> <td>落雷</td><td>原子炉格納施設等への避雷針の取扱い、接地導線の布置による接地抵抗の低減等を行うとともに、安全保護系への接続点の抑制と回路設計をし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な構造物等に影響を与えることはないと考えられるが、可能生じては海水ポンプモータ部への雷擊による損傷で、原子炉制御室冷却機能喪失が想定される。また、変圧器・送電線等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。</td></tr> <tr> <td>地滑り</td><td>構造物が損傷する可能性があるが、地滑り防護対策により、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているが、安全上重要な改修に影響を与えることはない。ただし、発電所周辺では倒壊に伴う送電塔等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。</td></tr> <tr> <td>火山の影響</td><td>火山灰による過大的荷重荷重による構造物等の破損、火山灰による排気筒等の閉塞等の可能性があるが、想定される噴火灰を考慮しても、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、安全上重要な構造物等に影響を与えることはない。ただし、噴火によるタービン建屋崩壊に伴う次亜硫酸的熱源喪失や送電線等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。</td></tr> <tr> <td>生物学的事象</td><td>海生生物については、大量の餌来源を原因とした海水ポンプの機能喪失による原子炉制御室冷却機能喪失が想定される。なお、小動物については、屋外設置の槽子箱内に侵入した場合に短絡、地絡事象の原因となり得るが、ケーブル貫通部等のシールにより防止可能であり、トレン分離した安全機能が共通要因で機能喪失することはない。</td></tr> <tr> <td>森林大火</td><td>森林火災についても幅広いによる設備及び建屋への影響が想定されるが、安全施設は、森林火災に対して、「原子炉施設の外部火災影響評価ガイド」を参照し、防火帯を設けていることから、安全性を損なうおそれはない。ただし、火災により森林内に設置された送電線の機能喪失による外部電源喪失が想定される。</td></tr> <tr> <td>高潮</td><td>安全施設は高潮による影響がない敷地高さに設置されていることから、安全性を損なうおそれはない。</td></tr> </tbody> </table>	自然現象	原子炉施設へ与える影響	洪水	敷地の地形及び表流水の状況から判断して、敷地が洪水による被害を受けることは考えられない。また、発生する影響は洪水又は津波の差異に包含される。	風(台風)	安全施設に対する風荷重は、建築基準に基づき、既往最大値を上回るものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、風による影響は考え難い。また、強風の影響としては巻きの影響が含まれる。	竜巻	過大的風荷重、気圧変動、飛来物により構造物等が破損し、構造物等に直接あるいは波及的影響を与える可能性があるが、日本で過去に発生した竜巻による最大風速及び内部内最大規範の巻きを想定しても、安全上重要な構造物等に影響を与えることはない。ただし、送電塔倒壊による外部電源喪失が想定される。一方、屋外設備の海水ポンプによる破損が考えられ、海水ポンプ機能喪失による原子炉制御室冷却機能喪失が想定される。なお、海水ポンプについては、飛来物への防護対策を講じることとしている。	凍結	屋外機器で凍結の恐れのあるものは必要に応じて最低気温に適切な余裕を持った凍結防止対策を行うものとし、安全施設を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられる。ただし、着氷による變圧器・送電線等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。	降水	海水又は陸波による影響に包含される。	積雪	過大的積雪荷重により構造物等が破損する可能性があるが、過去に記載された最大積雪量を想定しても、安全上重要な構造物等に影響を与えることはないと考えられる。ただし、変圧器・送電線等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。	落雷	原子炉格納施設等への避雷針の取扱い、接地導線の布置による接地抵抗の低減等を行うとともに、安全保護系への接続点の抑制と回路設計をし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な構造物等に影響を与えることはないと考えられるが、可能生じては海水ポンプモータ部への雷擊による損傷で、原子炉制御室冷却機能喪失が想定される。また、変圧器・送電線等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。	地滑り	構造物が損傷する可能性があるが、地滑り防護対策により、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているが、安全上重要な改修に影響を与えることはない。ただし、発電所周辺では倒壊に伴う送電塔等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。	火山の影響	火山灰による過大的荷重荷重による構造物等の破損、火山灰による排気筒等の閉塞等の可能性があるが、想定される噴火灰を考慮しても、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、安全上重要な構造物等に影響を与えることはない。ただし、噴火によるタービン建屋崩壊に伴う次亜硫酸的熱源喪失や送電線等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。	生物学的事象	海生生物については、大量の餌来源を原因とした海水ポンプの機能喪失による原子炉制御室冷却機能喪失が想定される。なお、小動物については、屋外設置の槽子箱内に侵入した場合に短絡、地絡事象の原因となり得るが、ケーブル貫通部等のシールにより防止可能であり、トレン分離した安全機能が共通要因で機能喪失することはない。	森林大火	森林火災についても幅広いによる設備及び建屋への影響が想定されるが、安全施設は、森林火災に対して、「原子炉施設の外部火災影響評価ガイド」を参照し、防火帯を設けていることから、安全性を損なうおそれはない。ただし、火災により森林内に設置された送電線の機能喪失による外部電源喪失が想定される。	高潮	安全施設は高潮による影響がない敷地高さに設置されていることから、安全性を損なうおそれはない。	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 記載方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・ 女川の実績反映 ・ 泊は、女川の記載方針に統一するため、図表の記載箇所や記載内容等が全般的に大飯と異なる。（着色せず） <p>(以下、相違理由説明を省略)</p>
自然現象	原子炉施設へ与える影響																										
洪水	敷地の地形及び表流水の状況から判断して、敷地が洪水による被害を受けることは考えられない。また、発生する影響は洪水又は津波の差異に包含される。																										
風(台風)	安全施設に対する風荷重は、建築基準に基づき、既往最大値を上回るものとし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、風による影響は考え難い。また、強風の影響としては巻きの影響が含まれる。																										
竜巻	過大的風荷重、気圧変動、飛来物により構造物等が破損し、構造物等に直接あるいは波及的影響を与える可能性があるが、日本で過去に発生した竜巻による最大風速及び内部内最大規範の巻きを想定しても、安全上重要な構造物等に影響を与えることはない。ただし、送電塔倒壊による外部電源喪失が想定される。一方、屋外設備の海水ポンプによる破損が考えられ、海水ポンプ機能喪失による原子炉制御室冷却機能喪失が想定される。なお、海水ポンプについては、飛来物への防護対策を講じることとしている。																										
凍結	屋外機器で凍結の恐れのあるものは必要に応じて最低気温に適切な余裕を持った凍結防止対策を行うものとし、安全施設を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な設備に影響を与えることはないと考えられる。ただし、着氷による變圧器・送電線等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。																										
降水	海水又は陸波による影響に包含される。																										
積雪	過大的積雪荷重により構造物等が破損する可能性があるが、過去に記載された最大積雪量を想定しても、安全上重要な構造物等に影響を与えることはないと考えられる。ただし、変圧器・送電線等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。																										
落雷	原子炉格納施設等への避雷針の取扱い、接地導線の布置による接地抵抗の低減等を行うとともに、安全保護系への接続点の抑制と回路設計をし、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているため、安全上重要な構造物等に影響を与えることはないと考えられるが、可能生じては海水ポンプモータ部への雷擊による損傷で、原子炉制御室冷却機能喪失が想定される。また、変圧器・送電線等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。																										
地滑り	構造物が損傷する可能性があるが、地滑り防護対策により、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としているが、安全上重要な改修に影響を与えることはない。ただし、発電所周辺では倒壊に伴う送電塔等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。																										
火山の影響	火山灰による過大的荷重荷重による構造物等の破損、火山灰による排気筒等の閉塞等の可能性があるが、想定される噴火灰を考慮しても、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としており、安全上重要な構造物等に影響を与えることはない。ただし、噴火によるタービン建屋崩壊に伴う次亜硫酸的熱源喪失や送電線等の機械的喪失による外部電源喪失が想定される。																										
生物学的事象	海生生物については、大量の餌来源を原因とした海水ポンプの機能喪失による原子炉制御室冷却機能喪失が想定される。なお、小動物については、屋外設置の槽子箱内に侵入した場合に短絡、地絡事象の原因となり得るが、ケーブル貫通部等のシールにより防止可能であり、トレン分離した安全機能が共通要因で機能喪失することはない。																										
森林大火	森林火災についても幅広いによる設備及び建屋への影響が想定されるが、安全施設は、森林火災に対して、「原子炉施設の外部火災影響評価ガイド」を参照し、防火帯を設けていることから、安全性を損なうおそれはない。ただし、火災により森林内に設置された送電線の機能喪失による外部電源喪失が想定される。																										
高潮	安全施設は高潮による影響がない敷地高さに設置されていることから、安全性を損なうおそれはない。																										

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由			
<p>第4表 外部人為事象が原子炉施設へ与える影響</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>外部人為事象</th><th>原子炉施設へ与える影響</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有毒ガス 飛来物 (航空機衝突) 船舶の衝突 (船舶事故)</td><td> <p>幹線道路、鉄道路線、主要航路及び河川コンビネートは発電所から十分な隔離距離が確保されており、危険物を搭載した車両及び船舶による発電所への有毒ガスの影響はない。</p> <p>航空機落下確率評価結果が空港設計の要否判断の基準である 10^{-7} (年/回) を超えないため、航空機衝突による防護設計を必要としない。なお、当該事象が既に発生した場合には、大規模損壊及び大規模な水災が発生することを想定し、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。</p> <p>周辺海域の航路としては、小浜湾内に観光船等の航路があるが、小浜湾口部では南方向の流しと北方向の流れが卓越しており、仮に漂流したとしても取水塔に航行的影響する可能性は低い。また、取水塔付近での漁業漁獲は行われていないことから、小型船舶の漂流し、取水塔に侵入する可能性は極めて低い。仮に取水塔に侵入し、3、4号汽海水ポンプ室前面に到達したとしても該機能があり、海水ポンプの吸水に影響を及ぼすことはない。</p> </td></tr> <tr> <td>爆発 (プラント外での爆発) 電磁的障害 ダムの崩壊 火災 (石油工場等の火災)</td><td> <p>発電所の近くには、爆発により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、爆発による発電所への影響はない。</p> <p>原子炉安全保護計装置及びケーブルは、ラインフィルタや絶縁回路の設置により、サーボ・ノイズの侵入を防止するとともに、鋼製筐体や金属シールドケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としており、発生確率は小さいと考えられる。なお、仮に当該事象が発生した場合には、複数の信号系の損傷も想定されるが、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。</p> <p>発電所の近くには、ダムは存在しないことから、安全性を損なうおそれはない。</p> <p>発電所の近くには、火災により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、石油コンビナート施設の火災による安全施設への影響はない。</p> </td></tr> </tbody> </table>	外部人為事象	原子炉施設へ与える影響	有毒ガス 飛来物 (航空機衝突) 船舶の衝突 (船舶事故)	<p>幹線道路、鉄道路線、主要航路及び河川コンビネートは発電所から十分な隔離距離が確保されており、危険物を搭載した車両及び船舶による発電所への有毒ガスの影響はない。</p> <p>航空機落下確率評価結果が空港設計の要否判断の基準である 10^{-7} (年/回) を超えないため、航空機衝突による防護設計を必要としない。なお、当該事象が既に発生した場合には、大規模損壊及び大規模な水災が発生することを想定し、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。</p> <p>周辺海域の航路としては、小浜湾内に観光船等の航路があるが、小浜湾口部では南方向の流しと北方向の流れが卓越しており、仮に漂流したとしても取水塔に航行的影響する可能性は低い。また、取水塔付近での漁業漁獲は行われていないことから、小型船舶の漂流し、取水塔に侵入する可能性は極めて低い。仮に取水塔に侵入し、3、4号汽海水ポンプ室前面に到達したとしても該機能があり、海水ポンプの吸水に影響を及ぼすことはない。</p>	爆発 (プラント外での爆発) 電磁的障害 ダムの崩壊 火災 (石油工場等の火災)	<p>発電所の近くには、爆発により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、爆発による発電所への影響はない。</p> <p>原子炉安全保護計装置及びケーブルは、ラインフィルタや絶縁回路の設置により、サーボ・ノイズの侵入を防止するとともに、鋼製筐体や金属シールドケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としており、発生確率は小さいと考えられる。なお、仮に当該事象が発生した場合には、複数の信号系の損傷も想定されるが、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。</p> <p>発電所の近くには、ダムは存在しないことから、安全性を損なうおそれはない。</p> <p>発電所の近くには、火災により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、石油コンビナート施設の火災による安全施設への影響はない。</p>
外部人為事象	原子炉施設へ与える影響					
有毒ガス 飛来物 (航空機衝突) 船舶の衝突 (船舶事故)	<p>幹線道路、鉄道路線、主要航路及び河川コンビネートは発電所から十分な隔離距離が確保されており、危険物を搭載した車両及び船舶による発電所への有毒ガスの影響はない。</p> <p>航空機落下確率評価結果が空港設計の要否判断の基準である 10^{-7} (年/回) を超えないため、航空機衝突による防護設計を必要としない。なお、当該事象が既に発生した場合には、大規模損壊及び大規模な水災が発生することを想定し、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。</p> <p>周辺海域の航路としては、小浜湾内に観光船等の航路があるが、小浜湾口部では南方向の流しと北方向の流れが卓越しており、仮に漂流したとしても取水塔に航行的影響する可能性は低い。また、取水塔付近での漁業漁獲は行われていないことから、小型船舶の漂流し、取水塔に侵入する可能性は極めて低い。仮に取水塔に侵入し、3、4号汽海水ポンプ室前面に到達したとしても該機能があり、海水ポンプの吸水に影響を及ぼすことはない。</p>					
爆発 (プラント外での爆発) 電磁的障害 ダムの崩壊 火災 (石油工場等の火災)	<p>発電所の近くには、爆発により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、爆発による発電所への影響はない。</p> <p>原子炉安全保護計装置及びケーブルは、ラインフィルタや絶縁回路の設置により、サーボ・ノイズの侵入を防止するとともに、鋼製筐体や金属シールドケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としており、発生確率は小さいと考えられる。なお、仮に当該事象が発生した場合には、複数の信号系の損傷も想定されるが、大規模損壊対策による影響緩和を図ることで対応する。</p> <p>発電所の近くには、ダムは存在しないことから、安全性を損なうおそれはない。</p> <p>発電所の近くには、火災により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート施設等はないため、石油コンビナート施設の火災による安全施設への影響はない。</p>					

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>添付資料</p> <p>添付 1 有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての 地震、津波以外の外部事象の考慮について</p> <p>添付 2 地震レベル1、5 P R Aについて</p>	<p>添付資料</p> <p>添付 1 有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての 地震、津波以外の外部事象の考慮について</p> <p>添付 2 地震レベル1、5 P R Aについて</p>	<p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川に記載統一（着色せず） (以下、相違理由説明を省略) <p>【女川】</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は、女川の記載方針に統一するため、図表の記載箇所や記載内容等が全般的に大飯と異なる。（女川の実績反映：着色せず） (以下、相違理由説明を省略)

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙1 (添付) 外部事象（地震、津波、火災及び溢水を除く）の影響評価について</p> <p>解釈第6条2項に記載されている自然現象については、現段階でのPRAの実施は困難であるため、「それに代わる方法」として事故シーケンスグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>1. 評価対象事象 設計基準において想定される外部事象（自然現象及び人為事象）について、添付-1のとおり抽出しているが、人為事象については、発生のおそれがないこと等から、ここでは、自然現象（地震、津波、火災及び溢水を除く）に着目した評価を行った。</p>	<p>添付1 有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての 地震、津波以外の外部事象の考慮について</p> <p>「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（原規技発第1306193号（平成26年6月19日原子力規制委員会決定））第37条第1-1項では、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性を損なうことがないよう設計することを求められる構築物、系統及び機器がその安全機能を喪失した場合であって、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスグループを抽出するため、個別プラントのPRA又はそれに代わる方法で評価を実施することが求められている。</p> <p>外部事象のうち、日本原子力学会標準として実施基準が定められておりPRAの適用実績がある地震及び津波については、それぞれPRAを実施し事故シーケンスグループの抽出を実施している。</p> <p>また、地震、津波以外の自然現象については現段階でのPRA評価は実施困難であるため、「それに代わる方法」として以下に示す方法にて定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>さらに人為事象についても定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>また、自然現象、人為事象が重複することによる影響についても、定性的な評価を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>1. 前提条件 (1) 評価対象事象 設計基準を設定する自然現象（以下「設計基準設定事象」という。）の設定は、一般的な事象に加え、国内外の規格基準から収集した様々な自然現象に対し、そもそも女川原子力発電所において発生する可能性があるか、プラントの安全性が損なわれる</p>	<p>添付1 有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての 地震、津波以外の外部事象の考慮について</p> <p>「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（原規技発第1306193号（平成26年6月19日原子力規制委員会決定））第37条1-1項では、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性を損なうことがないよう設計することを求められる構築物、系統及び機器がその安全機能を喪失した場合であって、炉心の著しい損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスグループを抽出するため、個別プラントのPRA又はそれに代わる方法で評価を実施することが求められている。</p> <p>外部事象のうち、日本原子力学会標準として実施基準が定められておりPRAの適用実績がある地震及び津波については、それぞれPRAを実施し事故シーケンスグループの抽出を実施している。</p> <p>また、地震、津波以外の自然現象については現段階でのPRA評価は実施困難であるため、「それに代わる方法」として以下に示す方法にて定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>さらに人為事象についても定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>また、自然現象、人為事象が重複することによる影響についても、定性的な評価を行い、重大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。</p> <p>1. 前提条件 (1) 評価対象事象 設計基準を設定する自然現象（以下、「設計基準設定事象」という。）の設定は、一般的な事象に加え、国内外の規格基準から収集した様々な自然現象に対し、そもそも泊発電所において発生する可能性があるか、プラントの安全性が損なわれる可能性</p>	<p>【女川】 ■名称の相違（申請プラント）</p>

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、自然現象の評価に当たっては、以下の事象を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洪水 ・風（台風） ・竜巻 ・凍結 ・降水 ・積雪 ・落雷 ・地滑り ・火山の影響 ・生物学的影響 ・森林火災 ・高潮 	<p>可能性があるか、影響度の大きさから代表事象による評価が可能かといった観点でスクリーニングを実施している。</p> <p>したがって、設計基準設定事象以外のものについては、そもそもプラントの安全性が損なわれる可能性がないか、有意な頻度では発生しないか、若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡されるものであるため、事故シーケンスの有無の確認は、設計基準設定事象である以下の10事象を対象に実施するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・風（台風） ・竜巻 ・凍結 ・降水 ・積雪 ・落雷 ・火山の影響 ・生物学的事象 ・森林火災 ・高潮 <p>なお、設計基準設定事象以外については、上述のとおり、基本的には事故シーケンスに至ることはないか、有意な頻度では発生しないか、若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡されるものであると判断しているものの、各自然現象により想定される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ、考え得る起因事象について整理しており、その結果からも上記10事象に加え詳細評価が必要な事象は無いことを確認している。なお、このうち4事象については、他事象に包絡される（降水、風（台風）、高潮）か、起因事象の発生はない（生物学的事象）ことを確認している。（補足1）</p>	<p>があるか、影響度の大きさから代表事象による評価が可能かといった観点でスクリーニングを実施している。</p> <p>したがって、設計基準設定事象以外のものについては、そもそもプラントの安全性が損なわれる可能性がないか、有意な頻度では発生しないか、若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡されるものであるため、事故シーケンスの有無の確認は、設計基準設定事象である以下の11事象を対象に実施するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・風（台風） ・竜巻 ・凍結 ・降水 ・積雪 ・落雷 ・地滑り ・火山の影響 ・生物学的事象 ・森林火災 ・高潮 <p>なお、設計基準設定事象以外については、上述のとおり、基本的には事故シーケンスに至ることはないか、有意な頻度では発生しないか、若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡されるものであると判断しているものの、各自然現象により想定される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ、考え得る起因事象について整理しており、その結果からも上記11事象に加え詳細評価が必要な事象は無いことを確認している。なお、このうち5事象については、他事象に包絡される（降水、風（台風）、高潮）か、起因事象の発生はない（地滑り、生物学的事象）ことを確認している。（補足1）</p>	<p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <p>■評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊3は第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（その他外部事象）」において地滑りを考慮すべき外部事象として選定している（以下、相違理由説明を省略） <p>【大飯】</p> <p>■評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大飯は地域特性を踏まえて洪水を選定しているが、泊では、同様の観点から対象外と判断している。

追面【地滑りの影響評価】
 本頁の破線部分は6条における地滑りの影響評価について、当社空中写真判読、公刊の地滑りに関する知見等を踏まえた再評価結果の反映するため。

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 想定範囲 事故シーケンスグループの抽出に当たっては、上記自然現象のそれぞれについて、過酷と考えられる条件を基にその影響について評価を行う。</p> <p>(2) 想定範囲 上記設計基準設定事象については、それぞれ考慮すべき最も過酷と考えられる条件を設定している。具体的には、設計基準設定を超えた規模を仮定する。</p> <p>2. 評価方法</p> <p>2.1 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出 1.にて示した風、積雪等の自然現象が設計基準を超える規模で発生した場合に、発電所に与える影響は地震、津波ほど十分な知見がない。そこで、ここでは国外の評価事例、国内のトラブル事例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し、対象とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。</p> <p>(2) 評価対象設備の選定 (1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性がある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>(3) 起因事象となり得るシナリオの選定 (1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定する。 シナリオの選定に当たっては、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象となり得るシナリオを選定する。 なお、起因事象の選定は、日本原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実</p> <p>(2) 想定範囲 上記設計基準設定事象については、それぞれ考慮すべき最も過酷と考えられる条件を設定している。具体的には、設計基準設定を超えた規模を仮定する。</p> <p>2. 評価方法</p> <p>2.1 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出 1.にて示した風、積雪等の自然現象が設計基準を超える規模で発生した場合に、発電所に与える影響は地震、津波ほど十分な知見がない。そこで、ここでは国外の評価事例、国内のトラブル事例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し、対象とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。</p> <p>(2) 評価対象設備の選定 (1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性がある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 (1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定する。 シナリオの選定に当たっては、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象となり得るシナリオを選定する。 なお、起因事象の選定は、日本原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実</p>	<p>また、各人為事象により想定される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ、考得る起因事象についても整理しており、その結果から新たな起因事象がないこと、事象の影響として設計基準設定事象に包絡されることを確認している。（補足2）</p> <p>(2) 想定範囲 上記設計基準設定事象については、それぞれ考慮すべき最も過酷と考えられる条件を設定している。具体的には、設計基準設定を超えた規模を仮定する。</p> <p>2. 評価方法</p> <p>2.1 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出 1.にて示した風、積雪等の自然現象が設計基準を超える規模で発生した場合に、発電所に与える影響は地震、津波ほど十分な知見がない。そこで、ここでは国外の評価事例、国内のトラブル事例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し、対象とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。</p> <p>(2) 評価対象設備の選定 (1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性がある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 (1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定する。 シナリオの選定に当たっては、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象となり得るシナリオを選定する。 なお、起因事象の選定は、日本原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実</p>	<p>また、各人為事象により想定される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ、考得る起因事象についても整理しており、その結果から新たな起因事象がないこと、事象の影響として設計基準設定事象に包絡されることを確認している。（補足2）</p> <p>(2) 想定範囲 上記設計基準設定事象については、それぞれ考慮すべき最も過酷と考えられる条件を設定している。具体的には、設計基準設定を超えた規模を仮定する。</p> <p>2. 評価方法</p> <p>2.1 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出 1.にて示した風、積雪等の自然現象が設計基準を超える規模で発生した場合に、発電所に与える影響は地震、津波ほど十分な知見がない。そこで、ここでは国外の評価事例、国内のトラブル事例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し、対象とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。</p> <p>(2) 評価対象設備の選定 (1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性がある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 (1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定する。 シナリオの選定に当たっては、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象となり得るシナリオを選定する。 なお、起因事象の選定は、日本原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実</p>	<p>【女川】 ■記載表現の相違 ・他の箇所の同様のタイトルは全て「に」しており、表現を統一した。</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>施基準（レベル1PSA編）：2008（以下「学会標準」という。）に示される考え方などを参考に行う。</p> <p>(4) 起因事象の特定 (3)で選定した各シナリオについて発生可能性を評価し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行う。 なお、過去の観測実績等をもとに発生可能性を評価可能なものについては、影響のある事故シーケンスの要因となる可能性について考察を行う。</p> <p>2.2 事故シーケンスの特定 2.1(4)にて特定した起因事象について、内部事象レベル1 P R Aや地震、津波レベル1 P R Aにて考慮しておらず、重大事故の有効性評価において追加すべき新たな事故シーケンスにつながる可能性のあるもの有無について確認を行う。 また、新たな事故シーケンスにつながる可能性のある起因事象が確認された場合、事故シーケンスに至る可能性について評価の上、有意な影響のある事故シーケンスとなり得るかについて確認を行う。 事故シーケンスに至る可能性の評価については、旧原子力安全・保安院指示に基づき実施したストレステストでの評価方法などを参考に実施するものとする。</p> <p>3. 個別事象評価のまとめ 1.にて示した各評価対象事象について、事故シーケンスに至る可能性のある起因事象について特定した結果（補足1-1～6参照）、内部事象や地震、津波レベル1 P R Aで考慮している起因事象に包含されることを確認した。また、各評価対象事象によって機能喪失する可能性のある緩和設備について確認し、起因事象が発生した場合であっても、緩和設備が機能維持すること等により、必要な機能を確保することは可能であることを確認した（補足1-7）。したがって、内部事象や地震、津波レベル1 P R Aにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>4. 設計基準を超える自然現象の重畠の考慮について</p>	<p>施基準（レベル1PSA編）：2008（以下「学会標準」という。）に示される考え方などを参考に行う。</p> <p>(4) 起因事象の特定 (3)で選定した各シナリオについて発生可能性を評価し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行う。 なお、過去の観測実績等をもとに発生可能性を評価可能なものについては、影響のある事故シーケンスの要因となる可能性について考察を行う。</p> <p>2.2 事故シーケンスの特定 2.1(4)にて特定した起因事象について、内部事象レベル1 P R Aや地震、津波レベル1 P R Aにて考慮しておらず、重大事故の有効性評価において追加すべき新たな事故シーケンスにつながる可能性のあるもの有無について確認を行う。 また、新たな事故シーケンスにつながる可能性のある起因事象が確認された場合、事故シーケンスに至る可能性について評価の上、有意な影響のある事故シーケンスとなり得るかについて確認を行う。 事故シーケンスに至る可能性の評価については、旧原子力安全・保安院指示に基づき実施したストレステストでの評価方法などを参考に実施するものとする。</p> <p>3. 個別事象評価のまとめ 1.にて示した各評価対象事象について、事故シーケンスに至る可能性のある起因事象について特定した結果（補足1-1～6参照）、内部事象や地震、津波レベル1 P R Aで考慮している起因事象に包含されることを確認した。また、各評価対象事象によって機能喪失する可能性のある緩和設備について確認し、起因事象が発生した場合であっても、緩和設備が機能維持すること等により、必要な機能を確保することは可能であることを確認した（補足1-7）。したがって、内部事象や地震、津波レベル1 P R Aにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>4. 設計基準を超える自然現象の重畠の考慮について</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>(1) 自然現象の重畳影響</p> <p>自然現象の重畳評価については、損傷・機能喪失モードの相違に応じて、以下に示す影響を考慮する。</p> <p>I. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し、重ね合わさって増長するケース (例：積雪と降下火砕物による堆積荷重の増加)</p> <p>II. ある自然現象の防護施設がほかの自然現象によって機能喪失することにより影響が増長するケース（例：地震により浸水防止機能が喪失して浸水量が増加）</p> <p>III-1. ほかの自然現象の作用により前提条件が変化し、影響が増長するケース (例：降水による降下火砕物密度の増加)</p> <p>III-2. ほかの自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース（例：斜面に降下火砕物が堆積した後に大量の降水により滑り、プラント周辺まで降下火砕物を含んだ水が押し寄せる状態。単独事象としては想定していない。）</p> <p>(2) 自然現象の重畳によるシナリオの選定</p> <p>基本的には一般的な事象に加え、国内外の規格基準から収集した自然現象について(1) I～III-2 に示した重畳影響の確認を実施した。</p> <p>ただし、以下の観点から明らかに事故シーケンスにはつながらないと考えられるものについては重畳影響を考慮不要と判断し確認対象から除外した。</p> <p>○女川原子力発電所及びその周辺では発生しない（若しくは、発生が極めて稀）と判断した事象（No.は補足1参照） No.2：隕石, No.4：河川の迂回, No.5：砂嵐（塩を含んだ嵐）, No.9：雪崩, No.12：干ばつ, No.13：洪水, No.22：湖又は河川の水位低下, No.23：湖又は河川の水位上昇, No.26：地滑り, No.27：カルスト</p> <p>○単独事象での評価において設備等への影響がない（若しくは、非常に小さい）と判断した事象で、他の事象との重畳を考慮しても明らかに設備等への影響が無いと判断した事象（No.は補足1参照） No.11：海岸浸食, No.16：濃霧, No.18：霜・白霜, No.19：極高温, No.24：もや, No.25：塩害, 塩雲, No.29：高温水（海水温高）, No.30：低温水（海水温低）</p>	<p>(1) 自然現象の重畳影響</p> <p>自然現象の重畳評価については、損傷・機能喪失モードの相違に応じて、以下に示す影響を考慮する。</p> <p>I. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し、重ね合わさって増長するケース (例：積雪と降下火砕物による堆積荷重の増加)</p> <p>II. ある自然現象の防護施設がほかの自然現象によって機能喪失することにより影響が増長するケース（例：地震により浸水防止機能が喪失して浸水量が増加）</p> <p>III-1. ほかの自然現象の作用により前提条件が変化し、影響が増長するケース (例：降水による降下火砕物密度の増加)</p> <p>III-2. ほかの自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース（例：斜面に降下火砕物が堆積した後に大量の降水により滑り、プラント周辺まで降下火砕物を含んだ水が押し寄せる状態。単独事象としては想定していない。）</p> <p>(2) 自然現象の重畳によるシナリオの選定</p> <p>基本的には一般的な事象に加え、国内外の規格基準から収集した自然現象について(1) I～III-2 に示した重畳影響の確認を実施した。</p> <p>ただし、以下の観点から明らかに事故シーケンスにはつながらないと考えられるものについては重畳影響を考慮不要と判断し確認対象から除外した。</p> <p>○泊発電所及びその周辺では発生しない（若しくは、発生が極めて稀）と判断した事象（No.は補足1参照） No.2：隕石, No.4：河川の迂回, No.5：砂嵐（塩を含んだ嵐）, No.13：洪水, No.20：氷晶, No.22：湖又は河川の水位低下, No.23：湖又は河川の水位上昇, No.27：カルスト, No.30：低温水（海水温低）</p> <p>○単独事象での評価において設備等への影響がない（若しくは、非常に小さい）と判断した事象で、他の事象との重畳を考慮しても明らかに設備等への影響が無いと判断した事象（No.は補足1参照） No.11：海岸浸食, No.12：干ばつ, No.16：濃霧, No.18：霜・白霜, No.19：極高温, No.24：もや, No.25：塩害, 塩雲, No.29：高温水（海水温高）</p>	【女川】 ■付番の相違 ・個別評価による付番の相違 (以下、相違理由説明を省略) ■個別評価による相違(以下、相違理由説明を省略)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>確認した結果としては、重畳影響I～III-1については、以下に示す理由から、単独事象での評価において抽出されたシナリオ以外のシナリオが生じることはなく、重畳影響III-2についても、他事象にて抽出したシナリオであり、新たなものが確認されなかった。個別自然現象の重畳影響の確認結果を補足3に示す。また、人為事象との重畳影響については、補足4に示すとおり自然現象の重畳影響に包絡されると判断した。</p> <p>I. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し、重ね合わさって増長するケース</p> <p>重畳により影響度合いが大きくなるのみであり、単独で設計基準を超える事象に対してシナリオの抽出を行っていることを踏まえると、新たなシナリオは生じない。</p> <p>II. ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失することにより、影響が増長するケース</p> <p>単独の自然現象に対するシナリオの選定において、設計基準を超える事象を評価対象としているということは、つまり設備耐力や防護対策に期待していないということであり、単独事象の評価において抽出された以外の新たなシナリオは生じない。</p> <p>III-1. ほかの自然現象の作用により前提条件が変化し、影響が増長するケース</p> <p>一方の自然現象の前提条件が、他方の自然現象により変化し、元の自然現象の影響度が大きくなつたとしても、I. と同様、単独で設計基準を超える事象に対してシナリオ抽出を行っているため、新たなシナリオは生じない。</p> <p>III-2. ほかの自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース</p> <p>単独事象では影響が及ばない評価であったのに対し、事象が重畳することにより影響が及ぶようになるものは、降下火砕物と降水の組合せのみであったが、屋外設備（外部電源、海水ポンプ等）の損傷を想定しても、起因事象としては外部電源喪失、全交流動力電源喪失及び最終ヒートシンク喪失であり、新しいシナリオは生じない。</p> <p>(3) 重畳影響評価のまとめ</p> <p>事故シーケンスの抽出という観点においては、上述のとおり、</p>	<p>確認した結果としては、重畳影響I～III-1については、以下に示す理由から、単独事象での評価において抽出されたシナリオ以外のシナリオが生じることはなく、重畳影響III-2についても、他事象にて抽出したシナリオであり、新たなものが確認されなかった。個別自然現象の重畳影響の確認結果を補足3に示す。また、人為事象との重畳影響については、補足4に示すとおり自然現象の重畳影響に包絡されると判断した。</p> <p>I. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し、重ね合わさって増長するケース</p> <p>重畳により影響度合いが大きくなるのみであり、単独で設計基準を超える事象に対してシナリオの抽出を行っていることを踏まえると、新たなシナリオは生じない。</p> <p>II. ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失することにより、影響が増長するケース</p> <p>単独の自然現象に対するシナリオの選定において、設計基準を超える事象を評価対象としているということは、つまり設備耐力や防護対策に期待していないということであり、単独事象の評価において抽出された以外の新たなシナリオは生じない。</p> <p>III-1. ほかの自然現象の作用により前提条件が変化し、影響が増長するケース</p> <p>一方の自然現象の前提条件が、他方の自然現象により変化し、元の自然現象の影響度が大きくなつたとしても、I. と同様、単独で設計基準を超える事象に対してシナリオ抽出を行っているため、新たなシナリオは生じない。</p> <p>III-2. ほかの自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース</p> <p>単独事象では影響が及ばない評価であったのに対し、事象が重畳することにより影響が及ぶようになるものは、雪崩及び地滑りと降水等の組合せであったが、屋外設備（外部電源等）の損傷を想定しても、起因事象としては外部電源喪失及び手動停止であり、新しいシナリオは生じない。</p> <p>(3) 重畳影響評価のまとめ</p> <p>事故シーケンスの抽出という観点においては、上述のとおり、</p>	<p>【女川】 ■調別評価による相違</p>

追面【地滑りの影響評価】

本頁の 破線部分は6条における地滑りの影響評価について、当社空中写真判読、公刊の地滑りに関する知見等を踏まえた再評価結果の反映するため。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>3.まとめ</p> <p>1.項に示した各評価対象事象について、事故シーケンスに至る可能性について検討を実施した結果（添付-2～7参照）、内部事象レベル1 P R A、地震P R A及び津波P R Aにて抽出した事故シーケンスグループに対して新たに追加が必要となる事故シーケンスグループは発生しないものと判断した。</p>	<p>5.全体まとめ</p> <p>自然現象・人為事象が重複することにより、単独事象の評価で特定されたシナリオに対し新たなものが生じることはなく、自然現象の重複により追加すべき新たな事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>(補足資料)</p> <p>補足 1 過酷な自然現象により考え得る起因事象等 補足 1-1 凍結事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1-2 積雪事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1-3 火山の影響に対する事故シーケンス抽出 補足 1-4 竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1-5 森林火災事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1-6 落雷事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1-7 起因事象の発生が考えられるその他の自然現象と起因事象発生時の対応</p> <p>補足 2 過酷な人為事象により考え得る起因事象等 補足 3 自然現象の重複確認結果 補足 4 人為事象に関わる重複の影響について</p>	<p>5.全体まとめ</p> <p>自然現象・人為事象が重複することにより、単独事象の評価で特定されたシナリオに対し新たなものが生じることはなく、自然現象の重複により追加すべき新たな事故シーケンスは発生しないものと判断した。</p> <p>(補足資料)</p> <p>補足 1 過酷な自然現象により考え得る起因事象等 補足 1-1 凍結事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1-2 積雪事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1-3 火山の影響に対する事故シーケンス抽出 補足 1-4 竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1-5 森林火災事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1-6 落雷事象に対する事故シーケンス抽出 補足 1-7 起因事象の発生が考えられるその他の自然現象と起因事象発生時の対応</p> <p>補足 2 過酷な人為事象により考え得る起因事象等 補足 3 自然現象の重複確認結果 補足 4 人為事象に関わる重複の影響について</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由		
No.	自然現象	過酷な自然現象により考え得る起因事象等（1/11）						
設計基準を超える事象を想定した場合の評価								
1	※詳細は補足1-1 参照	温度 閉塞	屋外タンク及び配管内流体の凍結	軽油タンク等の軽油が融解するとともに、外部電源喪失が発生している状況においては、非常用ディーゼル発電機等の燃料供給停止による全交流電源喪失に至るシナリオ。				
2	雨石	電気的影響 荷重	ヒートシンク（海水）の凍結 海水による送電線の相間短絡	海水貯蔵タンク内の保有水が凍結した場合は、海水補給水系の喪失により計画停止に至るシナリオ。女川原子力発電所周辺の海水が凍結することは起りえないと考えられるため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	補足1			
3	降水	電気的影響 荷重	海水による設備の浸水 荷重（堆積）	安全施設の機能が及ぶ地盤の限石等の衝突に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。				
4	河川の迂回	電気的影響 荷重	海水による設備の浸水 荷重（堆積）	女川原子力発電所は海水を冷却源としていることから、河川等からの取水不可によるブランクへの影響はなく、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。				
5	砂嵐 (風を含んだ風)	電気的影響 荷重	海水による設備の浸水 荷重（堆積）	砂石等がないため考慮しない。 周辺に砂丘等でもその影響は火山の影響（No.8）の評価に包絡されることから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	補足1			
過酷な自然現象により考え得る起因事象等（1/11）								
設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価								
1	※詳細は補足1-1 参照	温度 閉塞	屋外タンク及び配管内流体の凍結 ヒートシンク（海水）の凍結	ディーゼル発電燃料供給及びディーゼル発電燃料油供給及びディーゼル発電燃料油供給から燃料タンクまでの配管が凍結した場合は、ディーゼル発電燃料油供給停止による全交流電源喪失に至るシナリオ。外部電源喪失の時刻発生を想定した場合、「全交流電源喪失」により安全施設が運営することは起り得ないと考えられるため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	補足1			
2	雨石	電気的影響 荷重	海水による送電線の相間短絡 荷重（堆積）	送電線や配管へ着氷することによって相間短絡を起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ。 安全施設の機能に影響が及ぶ現象の限石等については有念を差す程度とは言ひない。したがって、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。				
3	降水	電気的影響 荷重	海水による設備の浸水 荷重（堆積）	海水の漏れに包絡される。				
4	河川の迂回	電気的影響 荷重	海水による設備の浸水 荷重（堆積）	海水は海水を冷却源としていることから、河川等からの取水不可によるブランクへの影響はなく、また、直火発電所周辺において氾濫することにより安全施設に影響を及ぼすような河川はないことがから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。				
5	砂嵐 (風を含んだ風)	電気的影響 荷重	海水による設備の浸水 荷重（堆積）	砂丘を形成してもその影響は火山の影響（No.8）の評価に包絡される。				
6	※詳細は補足1-2 参照	電気的影響 荷重	海水による設備の浸水 荷重（堆積）	直火発電所周辺により燃焼されたり、また、容易に燃焼が可能あることから、安全施設に影響を及ぼすことはない。したがって、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	補足1			

■女川

■個別評価による相違
(補足1全般同様：着色せず)

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	
6	※詳細は補足1-2 参照	荷重	6	※詳細は補足1-2 参照	荷重	6	※詳細は補足1-2 参照	荷重	
過酷な自然現象により考え得る起因事象等（2/11）			過酷な自然現象により考え得る起因事象等（2/11）			過酷な自然現象により考え得る起因事象等（2/11）			

想定される起因事象等		
No.	自然現象	設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価
6	※詳細は補足1-2 参照	荷重

想定される起因事象等		
No.	自然現象	設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価
6	※詳細は補足1-2 参照	荷重

想定される起因事象等		
No.	自然現象	設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価
6	※詳細は補足1-2 参照	荷重

※詳細は補足1-2 参照

自発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由													
	<p style="text-align: center;">過酷な自然現象により考へ得る起因事象等 (4/11)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>自然現象</th> <th>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th> <th>設計基準を用いた場合の評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>高潮</td> <td>浸水</td> <td>高橋による設備の浸水 荷重 (無)</td> <td> 設計基準により考慮される事象の発生を想定した場合の評価 想定される起因事象等 </td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>火山の影響 ※詳細は補足1-3 参照</td> <td></td> <td></td> <td> 設計基準により考慮される事象の発生を想定した場合の評価 想定される起因事象等 </td> </tr> </tbody> </table>	No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を用いた場合の評価	7	高潮	浸水	高橋による設備の浸水 荷重 (無)	設計基準により考慮される事象の発生を想定した場合の評価 想定される起因事象等	8	火山の影響 ※詳細は補足1-3 参照			設計基準により考慮される事象の発生を想定した場合の評価 想定される起因事象等	
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を用いた場合の評価													
7	高潮	浸水	高橋による設備の浸水 荷重 (無)	設計基準により考慮される事象の発生を想定した場合の評価 想定される起因事象等												
8	火山の影響 ※詳細は補足1-3 参照			設計基準により考慮される事象の発生を想定した場合の評価 想定される起因事象等												
	<p style="text-align: center;">過酷な自然現象により考へ得る起因事象等 (4/11)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>自然現象</th> <th>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th> <th>設計基準を用いた場合の評価</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>高潮</td> <td>浸水</td> <td>高橋による設備の浸水 荷重 (無)</td> <td> 設計基準により考慮される事象の発生を想定した場合の評価 想定される起因事象等 </td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>火山の影響 ※詳細は補足1-3 参照</td> <td></td> <td></td> <td> 設計基準により考慮される事象の発生を想定した場合の評価 想定される起因事象等 </td> </tr> </tbody> </table>	No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を用いた場合の評価	7	高潮	浸水	高橋による設備の浸水 荷重 (無)	設計基準により考慮される事象の発生を想定した場合の評価 想定される起因事象等	8	火山の影響 ※詳細は補足1-3 参照			設計基準により考慮される事象の発生を想定した場合の評価 想定される起因事象等	
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を用いた場合の評価													
7	高潮	浸水	高橋による設備の浸水 荷重 (無)	設計基準により考慮される事象の発生を想定した場合の評価 想定される起因事象等												
8	火山の影響 ※詳細は補足1-3 参照			設計基準により考慮される事象の発生を想定した場合の評価 想定される起因事象等												

自発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

自発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

自発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字	：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

自発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

自発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字	：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

No.	自然現象	設計基準を超える起因事象の発生を想定した場合の評価	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
18	雷・白雷	設備等の損傷・機能喪失モードの想定 建物及び屋外機器への雷付着による影響はないため、ブランクトの安全性が損なわれるような影響は発生せず、本事象から事故シーケンスの抽出に可たっておき起因事象の発生はない」と判断。	過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (10/11)	過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (10/11)	過酷な自然現象により安全保護回路が誤動作した場合、「協調事象」又は「RPS ノイズにより安全保護回路以外の計測制御機系が誤動作した場合、「手動停止」に至るシナリオ。	
19	極高温	空調設計条件を超過する可能性があるものの、1日の中でも気温の変動があり高溫状態が長時間にわたり維持しないこと、また、外気温度により即安全性が損なわれるこことはない」とから、空調設備が余裕を持った設計されていること、また、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。			直撃雷により送受電設備が損傷した場合、外部電源系の機能喪失による「外部電源喪失」に至るシナリオ。	
20	水品	温度 ヒートシング（海水）の連結 屋外計測制御設備に発生するノイズ			直撃雷により原子炉機合動海水ポンプが損傷した場合、原子炉機合動海水ポンプが損傷した場合、「手動停止」に至るシナリオ。	
21	落雷 参照	電気的影響 直撃雷による設備損傷 誘導雷による電気盤内の回路損傷 誘導雷による起因事象の発生を想定した場合の評価	※詳細は補足1-6 参照		直撃雷により高压炉心プレイスレイ機械合動海水ポンプが損傷した場合、高压栓心プレイスレイ系の機能喪失による「離線」に至るシナリオ。 直撃雷によりタービン抽機合動海水ポンプが損傷した場合、タービン抽機冷却海水系の機能喪失による「タービン・サポート系統障害」に至るシナリオ。 直撃雷により原子炉機合動海水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ。 誘導雷による計測制御機系が損傷した場合、計測・制御系喪失により開閉不能に至るシナリオ。	
15	電巻 参照	過酷な自然現象・機能喪失モードの想定 取水口の閉塞	過酷な自然現象により考え得る起因事象等 (10/11)	過酷な自然現象により安全保護回路が誤動作した場合の評価	過酷な自然現象により取水口を開閉させる能力があるが、取水口は手動かばく、開閉させておける可能性があることから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	
16	濃霧	—			送電線が森林や草の樹脂燃焼により損傷した場合に、「外部電源喪失」に至るシナリオ。	
17	森林火災 参照	温度 開塞（海水系等）			想定される森林火災の影響評価において、防火帶外線（火炎割）から十分な距離離脱があることを考慮すると、設備等が損傷するところはない。 然しながら、フレキシブルの取水口構造が可能かと判断。 安全施設が機能損失する可能性はないため、アラートの発生はなれるような影響は発生せず、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	
18	雷・白雷	温度 給気口等の閉塞			送電線が森林火災の樹脂燃焼により損傷した場合に、「外部電源喪失」に至るシナリオ。	
19	極高温	温度 ヒートシング（海水）の連結			空調は目的をもつて運転していること、また、外気温度高により高溫状態が長時間にわたり維持されることは、安全施設が機能損失をもつて運転される可能性はない」と判断。 事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	
20	水品	温度 屋外計測制御設備に発生するノイズ			ノイズにより安全保護装置が誤動作した場合に、「手動停止」に至るシナリオ	
21	落雷 参照	電気的影響 直撃雷による設備損傷 誘導雷による電気盤内の回路損傷	※詳細は補足1-6 参照		ノイズにより安全保護装置が誤動作した場合に、「手動停止」に至るシナリオ 直撃雷により25kV 開閉所、6kV 開閉所、「外部電源喪失」に至るシナリオ 誘導雷による計測制御機系が損傷した場合に、「複数の信号系統障害」に至るシナリオ	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																														
<p>過酷な自然現象により考へ得る起因事象等 (11/11)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>自然現象</th> <th>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th> <th>想定される起因事象等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>湖又は河川の水位低下</td> <td>女川原子力発電所は海水を冷却源としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>湖又は河川の水位上昇</td> <td>女川原子力発電所は海水を冷却源としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>もや</td> <td>安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>塩害、塩素</td> <td>鰐食は、発電所の運転に支障をきたす時間スケールで事象展開せず、安全施設の機能が損なわれるおそれはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>地滑り</td> <td>地すべり地形分類及び土砂災害危険箇所においては、女川原水子力発電所敷地内において地滑りが発生することなく、設備が損傷・機能喪失が発生するおそれはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>カルスト</td> <td>女川原子力発電所の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はないことから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>太陽フレア・磁気嵐</td> <td>電気的影響 落雷の評価による誘導電流</td> <td>海水温の上昇により、復水器真空度が低下し、定格出力維持が困難な場合が生じたとしても、出力低下又はプラン停止措置を講じることにより、安全施設の機能はないと判断。</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>常温水 (海水温高)</td> <td></td> <td>海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の機能はないと判断。</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>低温水 (海水温低)</td> <td></td> <td>海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の機能はないと判断。</td> </tr> </tbody> </table>	No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	22	湖又は河川の水位低下	女川原子力発電所は海水を冷却源としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。		23	湖又は河川の水位上昇	女川原子力発電所は海水を冷却源としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。		24	もや	安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。		25	塩害、塩素	鰐食は、発電所の運転に支障をきたす時間スケールで事象展開せず、安全施設の機能が損なわれるおそれはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。		26	地滑り	地すべり地形分類及び土砂災害危険箇所においては、女川原水子力発電所敷地内において地滑りが発生することなく、設備が損傷・機能喪失が発生するおそれはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。		27	カルスト	女川原子力発電所の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はないことから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。		28	太陽フレア・磁気嵐	電気的影響 落雷の評価による誘導電流	海水温の上昇により、復水器真空度が低下し、定格出力維持が困難な場合が生じたとしても、出力低下又はプラン停止措置を講じることにより、安全施設の機能はないと判断。	29	常温水 (海水温高)		海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の機能はないと判断。	30	低温水 (海水温低)		海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の機能はないと判断。	<p>過酷な自然現象により考へ得る起因事象等 (11/11)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>自然現象</th> <th>設備等の損傷・機能喪失モードの抽出</th> <th>想定される起因事象等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td>湖又は河川の水位低下</td> <td>海水海水装置により海水を確保可能であることが示され、海水海水装置において安全施設の機能を及ぼすような影響を及ぼさない」と判断。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>湖又は河川の水位上昇</td> <td>海水海水装置により安全施設の機能を及ぼすような影響はないことから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>もや</td> <td>安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>凧害・塩害</td> <td>腐食による化粧剥離</td> <td>腐食により腐食の除去が求められること、腐食の進展速度の速さを考慮し、海側の保全管理が可能であることから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>地滑り</td> <td>荷重</td> <td>海水海水装置の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はない」と判断。</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>カルスト</td> <td>地盤安定性 地盤変動の原因</td> <td>海水海水装置の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はない」と判断。</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>太陽フレア・磁気嵐</td> <td>電気的影響 電気嵐による誘導電流</td> <td>海水海水装置の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はない」と判断。</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>高温水 (海水温高)</td> <td>温度</td> <td>長期運転することなく、安全施設の冷却性能であることから、出力低下時の措置を講じるに当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>低温水 (海水温低)</td> <td>温度</td> <td>海水海水装置により取水温度が低下するが、安全施設の冷却性能に影響を及ぼすことはない、また、海水海水装置の海水が漏洩することは起こり得ない」と考えられるため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。</td> </tr> </tbody> </table>	No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	22	湖又は河川の水位低下	海水海水装置により海水を確保可能であることが示され、海水海水装置において安全施設の機能を及ぼすような影響を及ぼさない」と判断。		23	湖又は河川の水位上昇	海水海水装置により安全施設の機能を及ぼすような影響はないことから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。		24	もや	安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。		25	凧害・塩害	腐食による化粧剥離	腐食により腐食の除去が求められること、腐食の進展速度の速さを考慮し、海側の保全管理が可能であることから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	26	地滑り	荷重	海水海水装置の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はない」と判断。	27	カルスト	地盤安定性 地盤変動の原因	海水海水装置の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はない」と判断。	28	太陽フレア・磁気嵐	電気的影響 電気嵐による誘導電流	海水海水装置の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はない」と判断。	29	高温水 (海水温高)	温度	長期運転することなく、安全施設の冷却性能であることから、出力低下時の措置を講じるに当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	30	低温水 (海水温低)	温度	海水海水装置により取水温度が低下するが、安全施設の冷却性能に影響を及ぼすことはない、また、海水海水装置の海水が漏洩することは起こり得ない」と考えられるため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。
No	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等																																																																														
22	湖又は河川の水位低下	女川原子力発電所は海水を冷却源としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。																																																																															
23	湖又は河川の水位上昇	女川原子力発電所は海水を冷却源としていること、また、敷地内に河川、湖は存在しない。したがって、本事象によるプランへの影響はない、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。																																																																															
24	もや	安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。																																																																															
25	塩害、塩素	鰐食は、発電所の運転に支障をきたす時間スケールで事象展開せず、安全施設の機能が損なわれるおそれはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。																																																																															
26	地滑り	地すべり地形分類及び土砂災害危険箇所においては、女川原水子力発電所敷地内において地滑りが発生することなく、設備が損傷・機能喪失が発生するおそれはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。																																																																															
27	カルスト	女川原子力発電所の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はないことから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。																																																																															
28	太陽フレア・磁気嵐	電気的影響 落雷の評価による誘導電流	海水温の上昇により、復水器真空度が低下し、定格出力維持が困難な場合が生じたとしても、出力低下又はプラン停止措置を講じることにより、安全施設の機能はないと判断。																																																																														
29	常温水 (海水温高)		海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の機能はないと判断。																																																																														
30	低温水 (海水温低)		海水温の低下により取水温度が低下するが、安全施設の機能はないと判断。																																																																														
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等																																																																														
22	湖又は河川の水位低下	海水海水装置により海水を確保可能であることが示され、海水海水装置において安全施設の機能を及ぼすような影響を及ぼさない」と判断。																																																																															
23	湖又は河川の水位上昇	海水海水装置により安全施設の機能を及ぼすような影響はないことから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。																																																																															
24	もや	安全施設の機能が損なわれることはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。																																																																															
25	凧害・塩害	腐食による化粧剥離	腐食により腐食の除去が求められること、腐食の進展速度の速さを考慮し、海側の保全管理が可能であることから、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。																																																																														
26	地滑り	荷重	海水海水装置の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はない」と判断。																																																																														
27	カルスト	地盤安定性 地盤変動の原因	海水海水装置の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はない」と判断。																																																																														
28	太陽フレア・磁気嵐	電気的影響 電気嵐による誘導電流	海水海水装置の周間にカルスト地形はない。したがって、本事象によるプランへの影響はない」と判断。																																																																														
29	高温水 (海水温高)	温度	長期運転することなく、安全施設の冷却性能であることから、出力低下時の措置を講じるに当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。																																																																														
30	低温水 (海水温低)	温度	海水海水装置により取水温度が低下するが、安全施設の冷却性能に影響を及ぼすことはない、また、海水海水装置の海水が漏洩することは起こり得ない」と考えられるため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。																																																																														

追面【地滑りの影響評価】
本頁の「破線囲部分」は6条における地滑りの影響評価について、当社空中写真判読、公刊の地滑りに関する知見等を踏まえた再評価結果の反映するため。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
表 事象の選定結果						
No.	事象	備考	詳細説明			
1	洪水	「津波」による影響評価に包含される。	—			
2	風(台風)	「竜巻」による影響評価に包含される。	—			
3	竜巻	当該事象に関する影響評価を行う。	添付 - 2			
4	凍結	当該事象に関する影響評価を行う。	添付 - 3			
5	降水	「津波」による影響評価に包含される。	—			
6	積雪	当該事象に関する影響評価を行う。	添付 - 4			
7	落雷	当該事象に関する影響評価を行う。	添付 - 5			
8	地滑り	地滑り防護対策に上り、安全施設の安全機能を損なうおそれがない設計としていることから、地滑りによる影響はない。	—			
9	火山の影響	当該事象に関する影響評価を行う。	添付 - 6			
10	生物学的影響	海生生物襲来による海水ポンプ機能喪失、小動物等によるケーブル類の損傷を想定されるが、障壁装置及び小動物の侵入防止対策により、安全施設の機能が損なわれることはない。	—			
11	森林火災	当該事象に関する影響評価を行う。	添付 - 7			
12	高潮	「津波」による影響評価に包含される。	—			

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付 - 1 設計基準において想定される自然現象及び原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるものの選定</p> <p>設計基準において想定される自然現象及び原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「外部人為事象」という。）について選定を行った。</p> <p>(1) 自然現象及び外部人為事象に係る外部ハザードの抽出 設置許可基準規則の解釈第6条2項及び8項において、「設計基準において想定される自然現象（地震及び津波を除く。）」と「設計基準において想定される外部人為事象」として、以下のとおり例示されている。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>第6条（外部からの衝撃による損傷の防止） (中略)</p> <p>2 第1項に想定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然現象を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるものをいう。</p> <p>(中略)</p> <p>8 第3項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの（故意によるものを除く。）としては、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。</p> </div> <p>大飯発電所での設計上考慮すべき事象の選定に当たつては、想定される自然現象及び外部人為事象に係る外部ハザードを幅広く検討するために、以下の国内外の基準や文献等を参考に網羅的に自然現象及び外部人為事象に係る外部ハザードの抽出を行った。結果を第1.1表及び第1.2表に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資料1 : Specific Safety Guide No.SSG-3 "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety 			

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資料 2 : Safety Requirements No.NS-R-3 "Site Evaluation for Nuclear Installations", IAEA, November 2003 ・資料 3 : NUREG/CR-2300 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1983 ・資料 4 : NUREG -1407 "Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events (IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities", NRC, June 1991 ・資料 5 : ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications", February 2009 ・資料 6 : NEI 12-06[Rev.0] "DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE", NEI, August 2012 ・資料 7 : 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 ・資料 8 : 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則及びその解釈 ・資料 9 : “日本の自然災害” 国会資料編纂会、1998年 ・資料 10 : “産業災害全史”, 日外アソシエーツ, 2010年1月 ・資料 11 : “日本灾害史事典 1868-2009”, 日外アソシエーツ, 2010年9月 ・資料 12 : NEI 06-12 “B.5.b Phase2&3 Submittal Guideline”, NEI, December 2006 			

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉										女川原子力発電所2号炉										泊発電所3号炉										相違理由																											
1.1表 外部ハザードの抽出結果（自然現象）(1/2)																																																									
(2) 地震																																																									
(3) 地震による地盤沈下																																																									
(4) 地盤液化																																																									
(5) 地盤沈下による地盤 sondage																																																									
(6) 地震による地盤沈下																																																									
(7) 山崩れ、崖崩れ																																																									
(8) 地震による津波																																																									
(9) 地震による静脈																																																									
(10) 地震による高風																																																									
(11) 地震による海水面高（満潮）																																																									
(12) 地震による海水面低																																																									
(13) 地震による海水面低																																																									
(14) ハリケン																																																									
(15) 風（台風）																																																									
(16) 風（竜巻）																																																									
(17) 砂嵐																																																									
(18) 植物が倒れる																																																									
(19) 降水																																																									
(20) 洪水																																																									
(21) 土石流																																																									
(22) 雪崩																																																									
(23) 霧雷																																																									
(24) 森林火災																																																									
(25) 草原火災																																																									
(26) 潜性ガス																																																									
(27) 霧																																																									

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<p>第1.1表 外部ハザードの抽出結果（自然現象）(2/2)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>現象</th> <th>現地社</th> <th>資料社</th> <th>資料社</th> <th>現地社</th> <th>資料社</th> <th>資料社</th> <th>資料社</th> <th>資料社</th> <th>資料社</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>28</td><td>地震、津波</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>29</td><td>水害</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>30</td><td>光害</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td>火災</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td>高水温</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td>低水温</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td>干ばつ</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>35</td><td>霜</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>36</td><td>雪、氷や 氷河</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>37</td><td>火山の影響</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>38</td><td>熱暴風</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>39</td><td>確雷</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>40</td><td>雪崩</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>41</td><td>生物学的事故</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>42</td><td>動物</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td>壊害</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>44</td><td>隕石</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td>土壤の堆積、侵蝕（地盤 現象）</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr> <tr><td>46</td><td>地盤浸食</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>47</td><td>地下水による浸食</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td>カルスト</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>49</td><td>湖沼、くびれの水位低下</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td>湖沼、くびれの水位上昇</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>51</td><td>水中の生物</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>52</td><td>太陽フレア、磁気嵐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>53</td><td>河川の氾濫、氾濫</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	No.	現象	現地社	資料社	資料社	現地社	資料社	資料社	資料社	資料社	資料社	28	地震、津波	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29	水害	○		○	○	○				○	30	光害	○									31	火災	○									32	高水温	○	○								33	低水温	○	○								34	干ばつ	○		○	○	○				○	35	霜	○		○	○	○				○	36	雪、氷や 氷河	○		○	○	○				○	37	火山の影響	○	○	○	○	○	○	○	○	○	38	熱暴風									○	39	確雷	○	○	○	○	○	○	○	○	○	40	雪崩	○	○	○		○	○	○	○	○	41	生物学的事故					○	○	○	○	○	42	動物	○									43	壊害	○									44	隕石	○		○	○	○	○				45	土壤の堆積、侵蝕（地盤 現象）		○	○	○	○				○	46	地盤浸食			○		○	○				47	地下水による浸食	○	○								48	カルスト	○	○								49	湖沼、くびれの水位低下	○		○		○	○				50	湖沼、くびれの水位上昇	○		○							51	水中の生物	○									52	太陽フレア、磁気嵐						○				53	河川の氾濫、氾濫		○	○	○	○	○			
No.	現象	現地社	資料社	資料社	現地社	資料社	資料社	資料社	資料社	資料社																																																																																																																																																																																																																																																																																															
28	地震、津波	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
29	水害	○		○	○	○				○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
30	光害	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
31	火災	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
32	高水温	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
33	低水温	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
34	干ばつ	○		○	○	○				○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
35	霜	○		○	○	○				○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
36	雪、氷や 氷河	○		○	○	○				○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
37	火山の影響	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
38	熱暴風									○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
39	確雷	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
40	雪崩	○	○	○		○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
41	生物学的事故					○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
42	動物	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
43	壊害	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
44	隕石	○		○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45	土壤の堆積、侵蝕（地盤 現象）		○	○	○	○				○																																																																																																																																																																																																																																																																																															
46	地盤浸食			○		○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
47	地下水による浸食	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
48	カルスト	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
49	湖沼、くびれの水位低下	○		○		○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
50	湖沼、くびれの水位上昇	○		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
51	水中の生物	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
52	太陽フレア、磁気嵐						○																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
53	河川の氾濫、氾濫		○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

資料1: Specific Safety Guide No.SSG-101 "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010

資料2: Safety Requirements No.NS-B-3 "Site Evaluation for Nuclear Installations", IAEA, November 2003

資料3: NUREG-CP-2300 PRA PROCEDURES GUIDE, NRC, January 1988

資料4: NUREG-1407 Technical and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events (IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities, NRC, June 1991

資料5: ASME/ANS-RA-S9-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications", February 2009

資料6: NEI 11-00(Rev.0) "DIVERSE AND FLEXIBLE COUPING STRATEGIES (FLEO) IMPLEMENTATION GUIDE", NEL, August 2012

資料7: 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び管路の基準に対する規則と解釈

資料8: 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に対する規則及びその解釈

資料9: “日本の自然災害” 国立資源開発基金, 1998年

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>事象</th> <th>資料1</th> <th>資料2</th> <th>資料3</th> <th>資料4</th> <th>資料5</th> <th>資料6</th> <th>資料7</th> <th>資料8</th> <th>資料9</th> <th>資料10</th> <th>資料11</th> <th>資料12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>軍事施設からのミサイル</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>サイド内蔵機器の化学物質の放出</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>ブランケット外への化学物質の放出</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>電源的障害</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>内部火災</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>内部過水(他のユニットからの内部過水)</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>水中～地盤の化学物質放出</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	事象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9	資料10	資料11	資料12	15	軍事施設からのミサイル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16	サイド内蔵機器の化学物質の放出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17	ブランケット外への化学物質の放出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18	電源的障害	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19	内部火災	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20	内部過水(他のユニットからの内部過水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21	水中～地盤の化学物質放出															
No.	事象	資料1	資料2	資料3	資料4	資料5	資料6	資料7	資料8	資料9	資料10	資料11	資料12																																																																																																						
15	軍事施設からのミサイル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																						
16	サイド内蔵機器の化学物質の放出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																						
17	ブランケット外への化学物質の放出	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																						
18	電源的障害	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																						
19	内部火災	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																						
20	内部過水(他のユニットからの内部過水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																						
21	水中～地盤の化学物質放出																																																																																																																		

第1.2表 外部ハザードの抽出結果（外部人為事象）(2/2)

- 資料1: Specific Safety Guide No. SSG-3 "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010
 資料2: Safety Requirements No. NS-R-3 "Site Evaluation for Nuclear Installations", IAEA, November 2003
 資料3: NUREG/CR-2300 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1983
 資料4: NUREG-1407 "Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events (IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities", NRC, June 1991
 資料5: ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications", February 2009
 資料6: NEI 12-061Brev.01 "DIVERSE AND EXISTIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE", NEI, August 2012
 資料7: 美用施設用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基本に関する複数の情報
 資料8: 美用施設用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基本に関する複数の情報
 資料9: "日本の自然災害" 国会資料編纂会 1988年
 資料10: "福島原発安全史", 日外アソシエーツ, 2010年1月
 資料11: "日本災害史事典 1868-2009", 日外アソシエーツ, 2010年9月
 資料12: NEI 06-12 "B-5.b Phase&3 Submittal Guideline", NEI, December 2006

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>(2) 設計上考慮すべき自然現象（地震及び津波を除く。）及び外部人為事象の選定</p> <p>(1)で網羅的に抽出した事象について、大飯発電所において設計上考慮すべき自然現象（地震及び津波を除く。）及び外部人為事象を選定するため、敷地の自然現象や敷地及び敷地周辺の状況を考慮し、海外での評価手法※を参考とした第1.3表の除外基準のいずれかに該当するものは除外して事象の選定を行った。</p> <p>第1.3表 考慮すべき事象の除外基準（参考1参照）</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>基準1</td><td>当該原子炉施設に影響を与えるほど接近した場所に発生しない。</td></tr> <tr> <td>基準2</td><td>ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。</td></tr> <tr> <td>基準3</td><td>当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。</td></tr> <tr> <td>基準4</td><td>影響が他の事象に包含される。</td></tr> <tr> <td>基準5</td><td>発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。</td></tr> <tr> <td>基準6</td><td>外部から衝撃による損傷の防止とは別の条項により評価を実施している。又は故意の人為事象等外部からの衝撃による損傷の防止の対象外の事項である。</td></tr> </tbody> </table> <p>※ ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications"</p> <p>(3) 設計上考慮すべき想定される自然現象及び外部人為事象の選定結果</p> <p>(2)で検討した除外基準に基づき、大飯発電所において設計上考慮すべき想定される自然現象及び外部人為事象を選定した結果を第1.4表及び第1.5表に示す。</p> <p>第6条に該当する「設計基準において想定される自然現</p>	基準1	当該原子炉施設に影響を与えるほど接近した場所に発生しない。	基準2	ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。	基準3	当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。	基準4	影響が他の事象に包含される。	基準5	発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。	基準6	外部から衝撃による損傷の防止とは別の条項により評価を実施している。又は故意の人為事象等外部からの衝撃による損傷の防止の対象外の事項である。			
基準1	当該原子炉施設に影響を与えるほど接近した場所に発生しない。														
基準2	ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。														
基準3	当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。														
基準4	影響が他の事象に包含される。														
基準5	発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。														
基準6	外部から衝撃による損傷の防止とは別の条項により評価を実施している。又は故意の人為事象等外部からの衝撃による損傷の防止の対象外の事項である。														

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>象（地震及び津波を除く。）」として、以下の12事象を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洪水 ・風（台風） ・竜巻 ・凍結 ・降水 ・積雪 ・落雷 ・地滑り ・火山の影響 ・生物学的事象 ・森林火災 ・高潮 <p>また、「設計基準において想定される外部人為事象」として、以下の7事象を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・飛来物（航空機落下） ・ダムの崩壊 ・爆発 ・近隣工場等の火災 ・有毒ガス ・船舶の衝突 ・電磁的障害 			

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

No.	事象①	設計基準において想定される自然現象の選定結果(1/4)	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
1 地震*	基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6	✓	×	第四条(建築による施設の防止)にて評価する。 安全施設の機能性に影響を及ぼす性能は極めて低いが、地震の危険性に係る影響があるため、「地震」(性能)の影響評価に包含される。	✓	
2 地震・気温低下、地割れ		✓	×	安全施設の機能性に影響を及ぼす性能は極めて低いが、地震の危険性に係る影響があるため、「地震」(性能)の影響評価に包含される。	×	
3 地盤変動		✓	×	安全施設の機能性に影響を及ぼす性能は極めて低いが、地震の危険性に係る影響があるため、「地震」(性能)の影響評価に包含される。	×	
4 地滑り*			○	地盤条件を踏まえ、「地盤」(性能)の影響評価に包含する。		
5 地下水上による地滑り		✓	×	安全施設の機能性に影響を及ぼす性能は極めて低いが、地震の危険性に係る影響があるため、「地震」(性能)の影響評価に包含される。	×	
6 芦原出水		✓	×	安全施設の機能性に影響を及ぼす性能は極めて低いが、地震の危険性に係る影響があるため、「地震」(性能)の影響評価に包含される。	×	
7 山崩れ、崖崩れ		✓	×	安全施設の機能性に影響を及ぼす性能は極めて低いが、地震の危険性に係る影響があるため、「地震」(性能)の影響評価に包含される。	×	
8 波浪*			✓	第五条(津波による当面の防止)にて評価する。	×	
9 震源		✓	×	安全施設の機能性に影響を及ぼす性能は極めて低いが、影響は波浪と同様と考えられるため、「津波」(性能)の影響評価に包含される。	×	
10 高潮			○	地盤条件を踏まえ、「津波」(性能)の影響評価に包含される。		
11 乾燥・浸没		✓	×	影響は逃亡と同様と見なされるため、「津波」(性能)の影響評価に包含される。	×	
12 海水面下(潮汐)		✓	×	影響は逃亡と同様と見なされるため、「津波」(性能)の影響評価に包含される。	×	
13 海水浸没		✓	×	台風と同様の気象現象であるため、「風(台風)」の影響評価に包含されると見なされる。	×	
14 ハリケーン		✓	×	台風と同様の気象現象であるため、「風(台風)」の影響評価に包含されると見なされる。	○	

第1.4表 設計基準において想定される自然現象の選定結果(1/4)

注1: 朴頭みの事象②、設置許可基準規則の施設別区分に示されたいる事象。

注2: 選定基準は以下のとおり。

基準1: 「当面の」が施設を構成する事項にそのリスクを予測し検知するとしてハーダードを検査である。

基準2: 「やード連鎖」構成を直く、事前にそのリスクを予測し検知するとしてハーダードを検査である。

基準3: 「当面の」が施設の設備の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等以上はそれを以下、又は当面因子が施設の安全性が阻害されることがない。

基準4: 「他の」の事象と比較される。

基準5: 「他の」の事象とは比較して非常に低い。

注3: 朴頭光において「○」としている事象は、設置許可基準規則の本文で考慮する事象、「○」としている事象は、発生する可能性を検討した結果、考慮する必要がないと判断した事象。

* : 「先端用鋼水型原子炉建設に関する安全設計審査指針」に記載の事象。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

No.	事象 ¹⁾	選定基準 ²⁾	選定基準 ³⁾	選定基準 ⁴⁾	選定基準 ⁵⁾	選定基準 ⁶⁾	備考	泊発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
16	風(吹き出し)	✓	✗	✗	✗	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	
16	風(吹き出し)	✗	✓	✗	✗	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	
17	砂嵐	✓	✗	✗	✗	✗	発電所外辺境には砂嵐がないため発生しない。	✗	発電所外辺境による砂嵐を考慮するため、「電巻」の地図評価	✗	
18	極端的な気压	✗	✓	✓	✗	✗	地図評価として既往実績を踏まえて評価がなさとする。	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	✗	
19	過圧	✗	✗	✗	✗	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	
20	土石流	✗	✗	✗	✗	✗	土石流による地図評価で考慮するため、「地図」の地図評価に包含される。	✗	土石流による地図評価を踏まえて評価がなさとする。	✗	
21	土石流	✗	✗	✗	✗	✗	地図評価の地図に影響を及ぼす可能性は極めて低いが、地図評価として既往実績による設計機械によく地図評価を考慮するため、「電巻」の地図評価に包含される。	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	✗	
22	陰雲	✗	✗	✗	✗	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	✗	
23	落葉	✗	✗	✗	✗	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	
24	落葉失火炎	✗	✗	✗	✗	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	
25	落葉失火炎	✗	✗	✗	✗	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	
26	落葉ガス	✗	✗	✗	✗	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	✗	
27	高風	✗	✗	✗	✗	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	✗	
28	低風	✗	✗	✗	✗	✗	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	地図評価を踏まえて評価がなさとする。	○	

注1) 特別な小事件は、設備許可申請書類別「特別な小事件」に開示されている事象と認定する事象。

注2) 既往実績以外のもの。

注3) 地図評価における事象はどの段階に発生しない。

基準1) 当該炉ホールドアップ・操作・運転・機器の運転・機器の運転・機器の運転などを行うことができる。

基準2) ハザード辨識・機器の運転・機器の運転・機器の運転・機器の運転などへの影響が既往して認められる。

基準3) 当該炉ホールドアップ・操作・運転・機器の運転・機器の運転などと比較して既往して認められる。

基準4) 多数が既往の事象と比較して非常に多い。

基準5) 発生頻度が他の事象と比較して非常に多い。

基準6) 外部から影響による影響が他の事象と比較して非常に多い。

注3) 選定結果において「〇」としている事象は、設備許可基準規則のありとぞれを実施している。又は収益の人命安全等外からの影響による損傷の防止の外の事象である。

注4) 選定結果において「×」とされている事象は、設備許可基準規則のありとぞれを実施していない。又は収益の人命安全等外からの影響による損傷の防止の外の事象である。

注5) 「電巻用海水流量子測定に対する完全設置審査指針」に記載の事象。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

No.	事象 ¹⁾	選定結果(3/4)						相違理由
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5	基準6	
29	失火	✓	✓	✓	✓	×	×	影響は施設と同じ考え方されるため、「施設」の影響評価に包含される。
30	失火	✓	✓	✓	✓	×	×	影響は施設と同じ考え方されるため、「施設」の影響評価に包含される。
31	水害	✓	✓	✓	✓	×	×	影響は施設と同じ考え方されるため、「施設」の影響評価に包含される。
32	無水害	✓	✓	✓	✓	✓	✓	長期間継続することはない、是認的には水害・旱魃の影響に包含されることから、影響を減らすことができるため、安全確保を損なうことはない。
33	伝水路	✓	✓	✓	✓	✓	✓	伝水路(海水)が運航することはないことから除外する。なお、貯水池は海水であり、干ばつ被害を受けることない。
34	干ばつ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	干ばつ被害を受けることない。
35	震	✓	✓	✓	✓	✓	✓	安全施設の機能に影響を及ぼす可能性があることから除外する。
36	震	✓	✓	✓	✓	✓	✓	安全施設の機能に影響を及ぼす可能性があることから除外する。
37	[火]の影響	✓	✓	✓	✓	✓	✓	地盤移動を防ぐため、許容範囲外となるため、「火」の影響の評価に包含されない。
38	熱島	✓	✓	✓	✓	✓	✓	火山噴火により発生する事象であるため、「火」の影響の評価に包含されない。
39	熱 ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	火山噴火から、積雪荷重以上の影響がある現象が発生しないことから除外する。
40	雪崩	✓	✓	✓	✓	✓	✓	雪崩が地盤を構成するため、「雪」の影響の評価に包含されない。
41	生物活性事象	✓	✓	✓	✓	✓	✓	生物活性事象は、生物活性による影響を及ぼす可能性があるため、「生物活性」の影響の評価に包含されない。
42	動物	✓	✓	✓	✓	✓	✓	動物とて考慮するため、「生物活性」の影響の評価に包含されない。
43	地震	✓	✓	✓	✓	✓	✓	観念の問題は選べる分音ではないから除外する。

注1：検出みの事象は、該設備可基準則の該設備等に該する事象に該する事象に該する事象。

注2：検定基準以下の通り。
 基準1：当該原子炉施設に影響を与えるほど複数した場所に発生しない。
 基準2：ヘザードマップ・機会を遙く、原則にそのリスクを子・孫知ることでヘザードマップを削除できる。

基準3：当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較し、設備等への影響度が該等基準の安全度が損なわれることがない。

基準4：影響が他の事象に及ぶされる。

基準5：発電所・発送電の事象と比較して常に低い。

基準6：外部から影響による影響の恐れは別の事象により直接を及ぼしている、又は故意的人為事象や外部からの影響による損傷が止らぬ事象がある。

注3：選定結果において「〇」としている事象は、設置可基準則等のみで考慮する事象。

*：「電気用海水原水装置や施設等に関する安全設計指針」に記載の事象。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

No.	事象①	選定基準② 基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6	選定基準③ 基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6	選定基準④ 基準1 基準2 基準3 基準4 基準5 基準6	備考	相違理由
44	粗石	✓	×	×	×	「しかしながら、(発生2.9秒目)、他の影響範囲に及ぶる事象には影響しないと判断する。」
35	上槽の貯水・排水 (破裂化水栓)	✓	✓	✓	✓	「他の影響範囲に及ぶる事象でありますため、「破裂」(破裂)の影響範囲に含まれます。
46	高炉洗浄	✓	✓	✓	✓	「静的遮断装置に対する対応のための時間的余裕があります。安全施設の機能を制限されることはございません。」
47	地下水による浸食	✓	✓	✓	✓	「安全施設の機能に影響を及ぼす可能性があるが、影響が極めて低い」として除外されます。
38	タービン	✓	✓	✓	✓	「タービン等ではない」として除外される。
39	熱交換器の冷却水位低下	✓	✓	✓	✓	「熱交換器等には影響を及ぼす可能性があるが、影響が極めて低い」として除外される。
50	熱交換器の冷却水位上昇	✓	✓	✓	✓	「熱交換器等には影響を及ぼす可能性があるが、影響が極めて低い」として除外される。
51	水中の有機物質	✓	✓	✓	✓	「生物が生物の事象」の影響評価に包含される。
32	太陽フレイム、硫化水素	✓	✓	✓	✓	太陽フレイム、硫化水素は極めて少くとも、その影響範囲において無視しきる程度である。また、太陽フレイムによる影響範囲については、上場のところではまだ未だ明確ではありません。太陽フレイムは、安全施設の構造等には、影響や壊滅的影響を受けない、構造底堅い構造が採用され、これがこの影響は包含される。ただし、これまでGSIが示す範囲に含まれることはない。
33	河川の氾濫、氾濫	✓	✓	✓	✓	「河川の氾濫」の影響に影響を及ぼすような状況はない。

注1：相間み事象は、既設保守点検結果の解説書類に所記されている事象を該当する事象。

注2：既設保守点検結果の解説書類をもとじて既述した項目に充てしめます。

基準1：既設保守点検結果の影響をもとじて既述した項目に充てしめます。

基準2：人手一時的影響が及ぶる事象は、事象自体そのリスクをもとじて既述する事象としてページを削除できる。

基準3：既設保守点検結果の解説書類上、考慮された事象とは較めて既述する事象との影響範囲の影響範囲が既存としてはそれ以下です。又は当該既述既述の影響範囲の影響範囲が既存としてはそれ以下です。

基準4：影響が他の事象と併合される。

基準5：既設保守点検結果の影響が他の事象と併合される。

基準6：外部からの影響による影響を防止する目的の事象による評価を実施している。又は故意の行為等外因からの影響による評価が既述の事象である。

注3：既述項目において「〇」としている事象は、既述保守点検結果の解説書類で考慮する事項。「×」としている事象は、既述保守点検結果の解説書類で考慮する事項。

*：既設保守点検結果に対する安全点検結果に対する記載の事象

自発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

No.	事象①	選定基準②						備考	相違理由
		基準1	基準2	基準3	基準4	基準5	基準6		
11	有毒ガス							○ 地域特性を踏まえて評価対象とする。	
12	ダムの崩壊 ⁴⁾							○ 地域特性を踏まえて評価対象とする。	
13	爆発 ⁵⁾ 〔プラント外での爆発〕							○ 地域特性を踏まえて評価対象とする。	
14	大火〔近隣工場等の火災〕							○ 地域特性を踏まえて評価対象とする。	
15	軍事施設からの中・サイル							◎ 故意の人為事象であることから除外する。	
16	サイト内貯蔵の化学物質流出	✓						× 化学薬品は濁河に流出しているが、既に排出した場合はでも確等により重品の転移防止が図られていることから除外する。	
17	プラント外での化学物質流出				✓			× 影響は有毒ガスと同様と考えられるため、「有毒ガス」の影響評価に包含される。	
18	電磁的障害							○ 地域特性を踏まえて評価対象とする。	
19	内部大火							× 第八条（火災による損傷の防止等）にて評価する。	
20	内部漏水（他のユニットからの内部漏水）	✓						× 第九条（漏水による損傷の防止等）にて評価する。	
21	水中への化学物質放出							× 堆積所周辺には化学マントルは立地していないことから除外する。	

第1.5表 設計基準において想定される外部人為事象の選定結果(2/2)

注1：本種みの事象は、設置許可基準範囲の解釈範囲内に示示されている事象に該当する事象。

注2：漏泄基準は以下のとおり。

基準1：当該原子炉設置影響を与えるほど遙近した場所に発生しない。

基準2：ハザード垂れ流し頻度が高く、事前にモニタリングを予知・検知することでハザードを防ぐことができる。

基準3：当該原子炉設置の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響が同程度しくはされ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれるこがない。

基準4：影響が他の事象に比べて小さく、事象と比較して非常に低い。

基準5：発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。

基準6：外部から発生する事象による損傷の防止としては必ずしも必要ない。

注3：選定基準において「○」としている事象は、発生する可能性を検討した結果、考慮する必要がないと判断した事象。

*：「発電用海水冷却原子炉施設に関する安全設計審査指針」に記載の事象

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><参考1></p> <p>基準1：当該原子炉施設に影響を与えるほど接近した場所に発生しない。</p> <p>発電所の立地点の自然環境は一様ではなく、発生する自然現象は地域性があるため、発電所立地において明らかに起り得ない事象は対象外とする。</p> <p>基準2：ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。</p> <p>事象発生時の発電所への影響の進展が緩慢であって、影響の緩和又は排除の対策が容易に講じることができる事象は対象外とする。例えば、発電所で海岸の浸食の事象が発生しても、進展が遅いため補強工事等により侵食を食い止めることができる。</p> <p>基準3：当該原子炉施設の設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は当該原子炉施設の安全性が損なわれることがない。</p> <p>事象が発生しても、プラントへの影響が極めて限定的で炉心損傷事故のような重大な事故には繋がらない事象は対象外とする。例えば、外気温が上昇しても、屋外設備でも機能喪失に至る可能性は小さく、また、冷却海水の温度が直ちに上昇しないことから冷房は維持できるので、影響は限定的である。</p> <p>基準4：影響が他の事象に包絡される。</p> <p>プラントに対する影響が同様とみなせる事象については、相対的に影響が大きいと判断される事象に包含して合理的に検討する。例えば、地滑り、山崩れ、崖崩れ等は程度の差はある同じ影響を与える事象であるので、まとめて検討できる。</p> <p>基準5：発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。</p> <p>タービンミサイル、航空機落下の評価では発生頻度が低い事象（10^7（/年）以下）は考慮すべき事象の対象外としており、同様に発生頻度がごく稀な事象は対象外とする。</p>			

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>基準6：外部から衝撃による損傷の防止とは別の条項により評価を実施している。又は故意の人為事象等の外部からの衝撃による損傷の防止の対象外の事項である。</p> <p>第4条（地震による損傷の防止）、第5条（津波による損傷の防止）、第8条（火災による損傷の防止）等の別の条項により評価を実施するもの、又は、故意の人為事象等の外部からの衝撃による損傷の防止に該当しないものについては対象外とする。</p>			

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><参考2></p> <p>NUREG-1407 "Procedural and Submittal Guidance for the Individual Plant Examination of External Events(IPEEE) for Severe Accident Vulnerabilities"によると、隕石や人工衛星については、衝突の確率が 10^{-9} 以下と非常に小さいため、起因事象頻度は低く IPEEE の評価対象から除外する旨が記載されている。なお、本記載の基になった NUREG/CR-5042,Supplement2 によると、1 ポンド以上の隕石の年間落下数と地表の一定面積に落下する確率を面積比で概算した結果、100 ポンド以上の隕石が 10,000 平方フィートに落下する確率は $7 \times 10^{-10}/\text{炉年}$、100,000 平方フィートに落下する確率は $6 \times 10^{-8}/\text{炉年}$、隕石落下による津波の確率は $9 \times 10^{-10}/\text{炉年}$ と評価されている。</p> <p>その他、IAEA の SAFETY STANDARDS SERIES No.NS-R-1,"Safety of Nuclear Power Plants: Design"では、想定起因事象で考慮しないものとして、自然又は人為の事象であって、極めて起こりにくいもの（隕石や人工衛星の落下）を挙げている。</p> <p>なお、隕石が大飯発電所に衝突する確率については、概略計算で以下のとおり見積もられる。</p> <p>地球近傍の天体が地球に衝突する確率及び衝突した際の被害状況を表す尺度として、トリノスケールがあるが、2012年現在において、NASAは、今後 100 年間に衝突が起こる可能性のある天体について、このトリノスケールのレベル 1 を超えるものはないとしている。このレベル 1 の小惑星として“2 0 0 7 VK 1 8 4”が挙げられているが、当該惑星の衝突確率は「1750 分の 1」である。そこで、隕石が地球に落ちて地上に当たる確率を $1/1750$ とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地球の表面積 : $510,072,000 [\text{km}^2]$ ・ 大飯発電所の敷地面積 : $1.75 [\text{km}^2]$ <p>であることから、隕石が大飯発電所の敷地内に衝突する確率は概算で以下のとおりとなる。</p> $1/1750 \times (1.75/510,072,000) = 1.96 \times 10^{-12}$ <p>人工衛星が落下した場合については、衛星の大部分が大気圏で燃え尽き、一部破片が落下する可能があるものの原子炉施設に影響を与えることはないものと考えられる。</p>			

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付 - 3 凍結が原子炉施設へ与える影響について</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>凍結事象により構築物、系統及び機器に発生する可能性のある影響について、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 屋外タンク及び配管内流体の「凍結」 ② ヒートシンク（海水）の「凍結」 ③ 「着氷」による送電変電設備の相間短絡 <p>(2) 評価対象施設、シナリオの選定</p> <p>(1) 項で抽出した影響を考慮し、プラントの安全性に影響を及ぼす可能性のある設備、シナリオは以下に示すとおりである。</p>	<p>補足 1-1</p> <p>凍結事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>低温事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 屋外タンク及び配管内流体の凍結 ② ヒートシンク（海水）の凍結 ③ 着氷による送電線の相間短絡 <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1) で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す屋外設置の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 屋外タンク及び配管内流体の凍結 <ul style="list-style-type: none"> ・軽油タンク及び非常用ディーゼル発電機等の燃料移送系（以下「軽油タンク等」という。） ・復水貯蔵タンク及び付属配管（以下「復水貯蔵タンク等」という。） ② ヒートシンク（海水）の凍結 <ul style="list-style-type: none"> ・取水設備（海水） ③ 着氷による送電線の相間短絡 <ul style="list-style-type: none"> ・送電線 	<p>補足 1-1</p> <p>凍結事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>低温事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 屋外タンク及び配管内流体の凍結 ② ヒートシンク（海水）の凍結 ③ 着氷による送電線の相間短絡 <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1) で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す屋外設置の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①屋外タンク及び配管内流体の凍結 <ul style="list-style-type: none"> ・ディーゼル発電機燃料油貯油槽及びディーゼル発電機燃料油貯油槽からサービスタンクまでの配管及び弁（以下「燃料油貯油槽等」という。） ②ヒートシンク（海水）の凍結 <ul style="list-style-type: none"> ・取水設備（海水） ③着氷による送電線の相間短絡 <ul style="list-style-type: none"> ・送電線 	<p>【大飯】</p> <p>■設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自然災害の抽出プロセスの相違 ・女川実績の反映（着色せず）（以下、相違理由説明を省略） <p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上記のとおり抽出プロセスが異なることから、記載方針（記載表現も含む）も全て女川を基本とする。 ・女川の実績反映（着色せず）（以下、相違理由説明を省略） <p>■設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・軽油タンク⇒ディーゼル発電機燃料油貯油槽 ・非常用ディーゼル発電機等の燃料移送系⇒ディーゼル発電機燃料油貯油槽からサービスタンクまでの配管及び弁 ・軽油タンク等⇒燃料油貯油槽等 <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊3は機能喪失により起因事象となりうるタンク類は

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>① 屋外タンク及び配管内流体の「凍結」 • 燃料油貯蔵タンク及び重油タンクの重油凍結 低温によって燃料油貯蔵タンク及び重油タンク内の重油が凍結するとともに、以下③に示す外部電源喪失が発生している状況においては、ディーゼル発電機の燃料枯渋により、全交流動力電源喪失に至る。</p> <p>② ヒートシンク（海水）の「凍結」 大飯発電所においては、河川／湖を冷却水源としておらず、大飯発電所の海水が凍結することは起こりえないと判断されるため、本損傷・機能喪失モードは考慮しない。</p> <p>③ 「着氷」による送電変電設備の相間短絡 送電線や碍子への着氷によって、相間短絡を起こし、外部電源が喪失する。</p> <p>(3) 起因事象の特定 (2)項で選定した各シナリオについて、想定を超える凍結事象に対しての裕度評価(起因事象発生可能性評価)を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>① 屋外タンク及び配管内流体の「凍結」 • 燃料油貯蔵タンク及び重油タンクの重油凍結 燃料油貯蔵タンク及び重油タンク内等の重油が凍</p>	<p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 (1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結 • 軽油タンク等の凍結 低温によって軽油タンク等の軽油が凍結するとともに、以下③に示す外部電源喪失が発生している状況下においては、非常用ディーゼル発電機等の燃料ディタンクの燃料枯渋により「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ • 復水貯蔵タンク等の凍結 低温によって復水貯蔵タンク等の保有水が凍結した場合、復水補給水系の喪失により「計画外停止」に至るシナリオ</p> <p>②ヒートシンク（海水）の凍結 低温によって女川原子力発電所周辺の海水が凍結することは起こり得ないと考えられるため、この損傷・機能喪失モードについては考慮しない。</p> <p>③着氷による送電線の相間短絡 • 送電線の地絡、短絡 送電線や碍子へ着氷することによって相間短絡を起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>(4) 起因事象の特定 (3)で選定した各シナリオについて、想定を超える凍結事象に対しての裕度評価(起因事象発生可能性評価)を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結 • 軽油タンク等の凍結 燃料移送系が凍結するような低温事象は、事前に予</p>	<p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 (1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結 • 燃料油貯油槽等の凍結 低温によって燃料油貯油槽等の軽油が凍結した場合に、ディーゼル発電機設備が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に③の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。</p> <p>②ヒートシンク（海水）の凍結 低温によって泊発電所周辺の海水が凍結することは起こり得ないと考えられるため、この損傷・機能喪失モードについては考慮しない。</p> <p>③着氷による送電線の相間短絡 • 送電線の地絡、短絡 送電線や碍子へ着氷することによって相間短絡を起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>(4) 起因事象の特定 (3)で選定した各シナリオについて、想定を超える凍結事象に対しての裕度評価(起因事象発生可能性評価)を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>①屋外タンク及び配管内流体の凍結 • 燃料油貯油槽等の凍結 ディーゼル発電機の燃料として使用している軽油</p>	<p>屋内に設置されている（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】 ■評価方針の相違 • 泊は外部電源喪失後の非常用所内交流電源喪失による全交流動力電源喪失については起因事象として扱っていない（以下、相違理由説明を省略）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>結に至る温度は十分低く、また、凍結事象については事前の予測が十分に可能であり、温度管理が可能であることから、凍結事象による燃料油貯蔵タンク及び重油タンク等の凍結事象の発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスとはならない。</p> <p>② ヒートシンク（海水）の「凍結」 1.(2)に記載のとおり、本損傷・機能喪失モードは考慮しないため、想定するシナリオはない。</p> <p>③ 「着氷」による送電変電設備の相間短絡 設計基準を超える低温事象に対しては発生を否定できないため、送電変電設備の損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべきシナリオとして選定する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定 上記検討により起因事象を以下のとおり選定した。 ・外部送電系の機能喪失による外部電源喪失 上記シナリオは、内部事象レベル1 PRA、地震PRA及び津波PRAにて考慮しているものであり、新たに追加すべきものはない。</p> <p>以上から、事故シーケンス抽出に当たって考慮すべき起因事象は、外部電源喪失のみであり、凍結事象を要因として発生しうる有意な頻度又は影響のある事故シーケンスグループは新たに生じないと判断する。</p>	<p>測が可能であり、燃料移送系の循環運転等による凍結防止対策が可能であることから、燃料移送系が凍結する可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p> <p>・復水貯蔵タンク等の凍結 復水貯蔵タンクの保有水が凍結するような低温事象は、事前に予測が可能であり、復水貯蔵タンク等の循環運転等による凍結防止対策が可能であることから、保有水が凍結する可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p> <p>②ヒートシンク（海水）の凍結 (3)②のとおり、この損傷・機能喪失モードは考慮しないため、起因事象として特定しない。</p> <p>③着氷による送電線の相間短絡 ・送電線の地絡、短絡 着氷に対して設計上の配慮はなされているものの、設計基準を超える低温事象に対しては発生を否定できず、送電線の損傷に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定 1.にて設計基準を超える低温事象に対し発生可能性のある起因事象として外部電源喪失を特定したが、運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p> <p>よって、凍結を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>は低温時の使用環境を考慮した油種としており、また、燃料油貯油槽等は地中に埋設されていることから、燃料油貯油槽等が凍結する可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p> <p>②ヒートシンク（海水）の凍結 (3)②のとおり、この損傷・機能喪失モードは考慮しないため、起因事象として特定しない。</p> <p>③着氷による送電線の相間短絡 ・送電線の地絡、短絡 着氷に対して設計上の配慮はなされているものの、設計基準を超える低温事象に対しては発生を否定できず、送電線の相間短絡による外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定 1. にて設計基準を超える低温事象に対し発生可能性のある起因事象として外部電源喪失を特定したが、運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p> <p>よって、凍結を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>■設計の相違 ・泊の凍結防止対策として、軽油の凍結対策および設備設計の考慮が施されている。</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違 ・泊では、(3)③と記載を統一している。</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付 - 4 積雪が原子炉施設へ与える影響について</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>積雪事象により構築物、系統及び機器に発生する可能性のある影響について、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 「多積雪」によるディーゼル発電機の吸排気口、海水ポンプモータ冷却口の閉塞 ② 「積雪荷重」による建屋天井や屋外設備に対する荷重 ③ 「着雪」による送電変電設備の機能阻害 <p>(2) 評価対象施設、シナリオの選定</p> <p>(1) 項で抽出した影響を考慮し、プラントの安全性に影響を及ぼす可能性のある設備、シナリオは以下に示すとおりである。</p>	<p>補足 1-2</p> <p>積雪事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>積雪事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重 ② 着雪による送電線の相間短絡 ③ 給気口等の閉塞 ④ 積雪によるアクセス性や作業性の悪化 <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1) で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す建屋及び屋外設置（屋外に面した設備含む）の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重 <建屋> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋（原子炉棟、付属棟） ・制御建屋 ・タービン建屋 	<p>補足 1-2</p> <p>積雪事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>積雪事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 建屋屋上や屋外設備に対する積雪荷重 ② 着雪による送電線の相間短絡 ③ 給気口等の閉塞 ④ 積雪によるアクセス性や作業性の悪化 <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1) で抽出した各損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す建屋及び屋外設置（屋外に面した設備含む。）の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 建屋屋上や屋外設備に対する積雪荷重 <建屋> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋 ・原子炉補助建屋 ・タービン建屋 ・ディーゼル発電機建屋 ・循環水ポンプ建屋 ・電気建屋 	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設計方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・自然災害の抽出プロセスの相違 ・女川実績の反映（着色せず） <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 記載方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・上記のとおり抽出プロセスが異なることから、記載方針（記載表現も含む）も全て女川を基本とする。 ・女川の実績反映（着色せず） <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【泊】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 記載表現の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・泊3号は、建屋において積雪荷重がかかる箇所として、各建屋の屋上という表現で統一している。（以下、相違理由説明を省略）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系（275kV開閉所、66kV開閉所、変圧器） ・軽油タンク及び非常用ディーゼル発電機等の燃料移送系（以下「軽油タンク等」という。） ・非常用ディーゼル発電機等の付属機器（排気消音器等） ・復水貯蔵タンク ・原子炉補機冷却海水系 ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 ・タービン補機冷却海水系 ・循環水系 <p>②着雪による送電線の相間短絡 • 送電線</p> <p>③給気口等の閉塞 • 非常用ディーゼル発電機等の付属機器（給気口、吸気口） • 中央制御室換気空調系（給気口） • 計測制御電源室換気空調系（給気口） • 原子炉補機冷却海水系（モータ） • 高圧炉心スプレイ補機冷却海水系（モータ） • タービン補機冷却海水系（モータ） • 循環水系（モータ）</p>	<p><屋外設備></p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系（275kV開閉所、66kV開閉所（後備用）、変圧器） ・ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び付属配管（以下「燃料油貯油槽等」という。） ・ディーゼル発電機の付属機器（排気消音器等） ・主蒸気逃がし弁消音器 ・主蒸気安全弁排気管 ・タービン動補助給水ポンプ排気管 <p>②着雪による送電線の相間短絡 • 送電線</p> <p>③給気口等の閉塞 • ディーゼル発電機の付属機器（給気口、吸気口） • 原子炉建屋給気ガラリ（外気取入口） • 主蒸気管室給気ガラリ（外気取入口）</p> <p>④積雪によるアクセス性や作業性の悪化 —（アセスルート）</p>	<p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■表現の相違 ■設備名称の相違 ・66kV開閉所⇒66kV開閉所（後備用）(以下、相違理由説明を省略) ■設備名称の相違 ・軽油タンク⇒ディーゼル発電機燃料油貯油槽 ・燃料移送系⇒付属配管 ・非常用ディーゼル発電機等⇒ディーゼル発電機（以下、相違理由説明を省略） <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・泊は、(I)で抽出した各建屋・機能喪失モードに対し、評価対象設備が無い場合には、「—」として記載。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>泊3号炉との比較のため、記載順序入替（②⇒③⇒①）</p> <p>② 「積雪荷重」による建屋天井や屋外設備に対する荷重</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建屋崩落 <p>荷重により建屋が崩落した場合に、建屋に設置している機器等に影響が及ぶ。本評価においては、タービン建屋を考慮し、地震PRAの検討を踏まえ、外部電源喪失事象、2次冷却系の破断事象及び主給水流量喪失事象を考慮する。</p> 	<p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定</p> <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>① 建屋 天井 や屋外設備に対する積雪荷重 <建屋></p> <p>・原子炉建屋</p> <p>原子炉建屋の天井が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している原子炉補機冷却水系のサージタンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、原子炉補機冷却水系が喪失し、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ</p> <p>原子炉建屋 附属棟 屋上が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している燃料ディタンクが全数機能喪失した場合で、かつ外部電源喪失に至つているとすると、非常用ディーゼル発電機の機能喪失により「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>原子炉建屋 付属棟 屋上が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している原子炉建屋排気隔壁の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ</p>	<p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定</p> <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>① 建屋 屋上 や屋外設備に対する積雪荷重 <建屋></p> <p>・原子炉建屋</p> <p>原子炉建屋 屋上 が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している燃料取替用水ピットが物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋 屋上 が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している原子炉補機冷却水サージタンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、「原子炉補機冷却機能喪失」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋 屋上 が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している主蒸気管等が物理的に損傷し、機能喪失することで、「2次冷却系の破断」又は「手動停止」に至るシナリオ。</p>	<p>【女川】</p> <p>■表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は、屋上が崩落した場合に影響を受ける設備等が建屋の最上階に設置されているとは限らないため、「その直下に」という表現で統一している。(以下、相違理由説明を省略) <p>【女川】</p> <p>■個別評価による相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設構造が異なることにより機能喪失によるシナリオも異なる。 <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <p>■設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補機冷却水系のサージタンク ⇌ 原子炉補機冷却水サージタンク <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>■起因事象名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・最終ヒートシンク喪失 ⇌ 原子炉補機冷却機能喪失 <p>(以下、相違理由説明を省略)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>泊3号炉との比較のため、「制御建屋」と「タービン建屋」の記載順序入替</p> <ul style="list-style-type: none"> ・制御建屋 <p>制御建屋の天井が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している中央制御室が物理的又は積雪（雪融け水含む）の影響により機能喪失し、計測・制御系機能喪失に至るシナリオ。その後、中央制御室の下階に位置している直流電源設備が内部溢水により機能喪失に至るシナリオ</p> ・タービン建屋 <p>タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置しているタービンや発電機に影響が及び「非隔離事象」に至るシナリオ</p> <p>タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置しているタービン補機冷却水サージタンクに影響が及び「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ</p> 	<p>原子炉建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているアニュラス空気浄化設備が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している空調用冷水膨張タンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補助建屋 <p>原子炉補助建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している中央制御室が物理的又は積雪（雪融け水含む）の影響により機能喪失し、「複数の信号系損傷」に至るシナリオ。</p> ・ディーゼル発電機建屋 <p>ディーゼル発電機建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているディーゼル発電機が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に②の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。</p> ・タービン建屋 <p>タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているタービンや発電機が物理的に損傷し、機能喪失することで、「過渡事象」に至るシナリオ。</p> <p>タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に、その直下に設置している給水設備が物理的に損傷し、機能喪失することで、「主給水流量喪失」に至るシナリオ。</p> ・循環水ポンプ建屋 	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・泊では、設備が損傷し機能喪失するものに対し、「物理的に損傷し、機能喪失する」で表現を統一している。 (以下、相違理由説明を省略)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故レーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p style="text-align: center;"><屋外設備></p> <div style="border: 1px dashed blue; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 泊3号炉との比較のため、「外部電源系」と「軽油タンク等」の記載順序入替 </div> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系 (275kV開閉所, 66kV開閉所, 変圧器) 275kV開閉所屋上, 66kV開閉所, 変圧器が積雪荷重により崩落し, 外部電源系に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ ・軽油タンク等 軽油タンク室頂版が積雪荷重により崩落した場合に, 軽油タンク機能喪失に至り, ②に示す外部電源喪失が発生している状況下においては, 非常用ディーゼル発電機等の燃料ディタンクの燃料枯済により「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ ・非常用ディーゼル発電機等の付属機器 積雪荷重により非常用ディーゼル発電機等の付属機器が損傷した場合, 非常用ディーゼル発電機等の機能喪失, 仮に②の外部電源喪失の同時発生を想定した場合, 「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ 	<p style="color: red;">循環水ポンプ建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に, その直下に設置している循環水ポンプが物理的に損傷し, 機能喪失することで, 復水設備が機能喪失し, 「過渡事象」又は「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p style="color: red;">・電気建屋</p> <p style="color: red;">電気建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に, その直下に設置している2次系設備や電気系設備の制御盤が物理的に損傷し, 機能喪失することで, 「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p style="text-align: center;"><屋外設備></p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系 (275kV開閉所, 66kV開閉所 (後備用), 変圧器) 275kV開閉所, 66kV開閉所 (後備用), 変圧器が積雪荷重により物理的に損傷し, 機能喪失することで, 「外部電源喪失」に至るシナリオ。 ・燃料油貯油槽等 燃料油貯油槽タンク室の頂版が積雪荷重により崩落し, その直下に設置している燃料油貯油槽等が損傷した場合, ディーゼル発電機が機能喪失することで, 「手動停止」に至るシナリオ。仮に②の外部電源喪失の同時発生を想定した場合, 「全交流動力電源喪失」に至る。 ・ディーゼル発電機の付属機器 積雪荷重によりディーゼル発電機の付属機器が損傷した場合, ディーゼル発電機が機能喪失することで, 「手動停止」に至るシナリオ。仮に②の外部電源喪失の同時発生を想定した場合, 「全交流動力電源喪失」に至る。 	<p style="color: green;">【女川】</p> <p style="color: green;">■設備名称の相違</p> <p style="color: green;">・軽油タンク室⇒燃料貯油層 タンク室</p> <p style="color: green;">(以下, 相違理由説明を省略)</p>