


#### 2.2.4.2.4 CV ケーブルトンネル及びCV ケーブルダクトの設置地盤の支持性能について

275kV 開閉所及び 66kV 開閉所（後備用）から泊 3号炉までは CV ケーブルトンネル及び CV ケーブルダクトを通して接続している。

#### 【設置許可基準規則第 33 条 第 6 項 解釈 6】

第 2.2.4.18 図に CV ケーブルトンネル及び CV ケーブルダクト位置を示す。

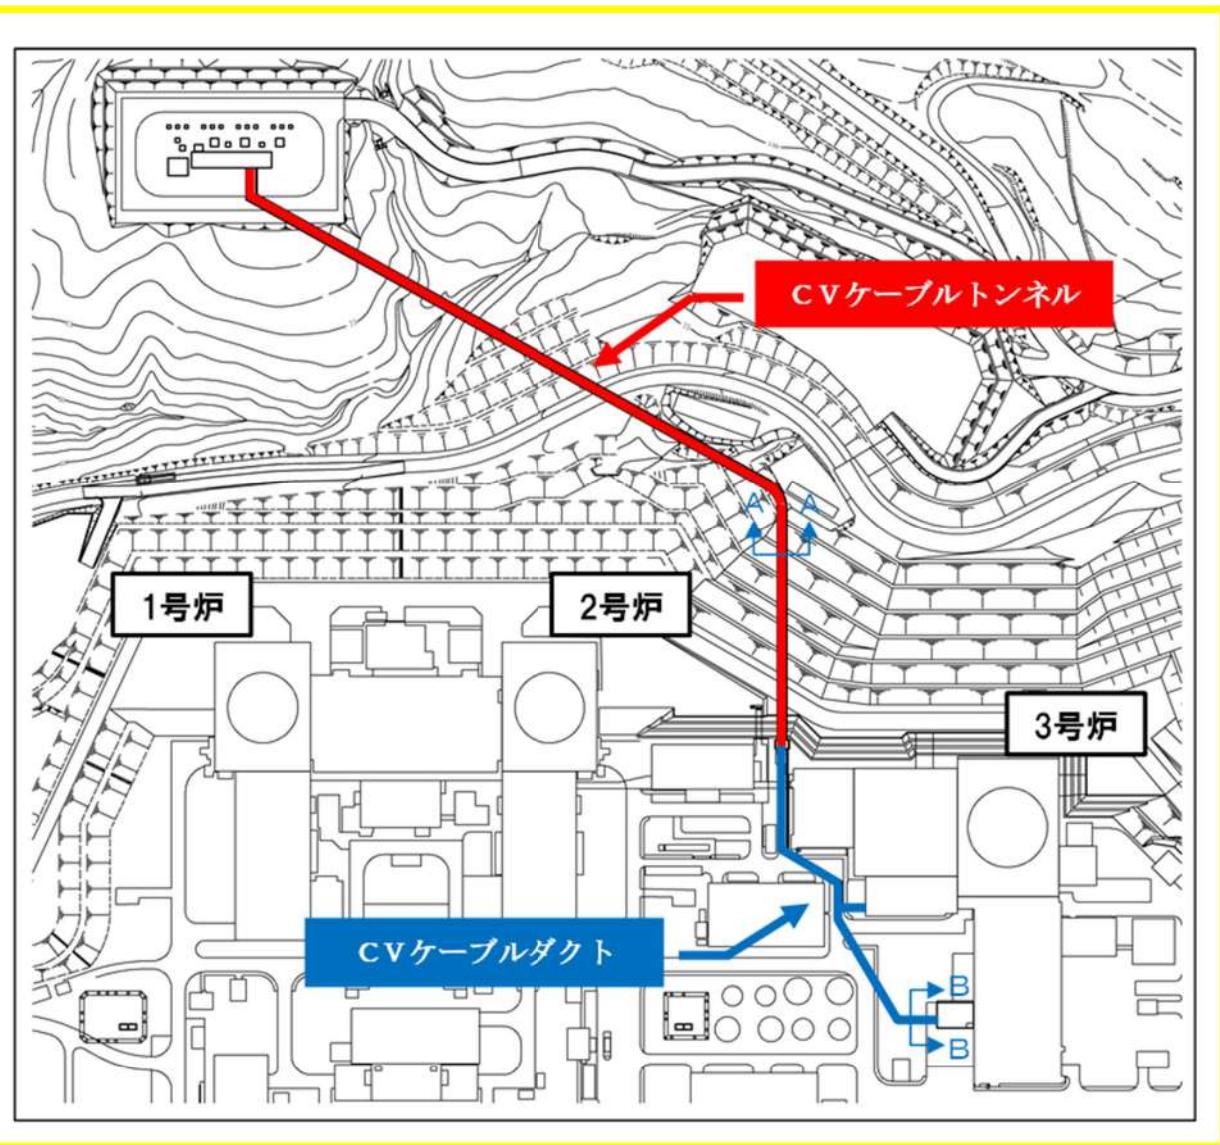

第 2.2.4.18 図 CV ケーブルトンネル及び CV ケーブルダクト位置図


### (1) CV ケーブルトンネル

CV ケーブルトンネルは岩盤内に設置されており、「トンネル標準示方書 山岳工法・同解説（土木学会）」において、「トンネルは周辺地山と一体となって挙動するため、地表の構造物に比べて地震の影響が少なく、耐震性に富む構造物である。」とされていることからも、地震時において CV ケーブルトンネルに顕著な変位が生じることはないと考えられる。

以上より、CV ケーブルトンネルは不等沈下又は傾斜等が起きないような十分な支持性能をもつ地盤に設置されているものと判断した。

#### 【設置許可基準規則第33条 第6項 解釈6】

第2.2.4.19図にCVケーブルトンネル標準断面図を示す。

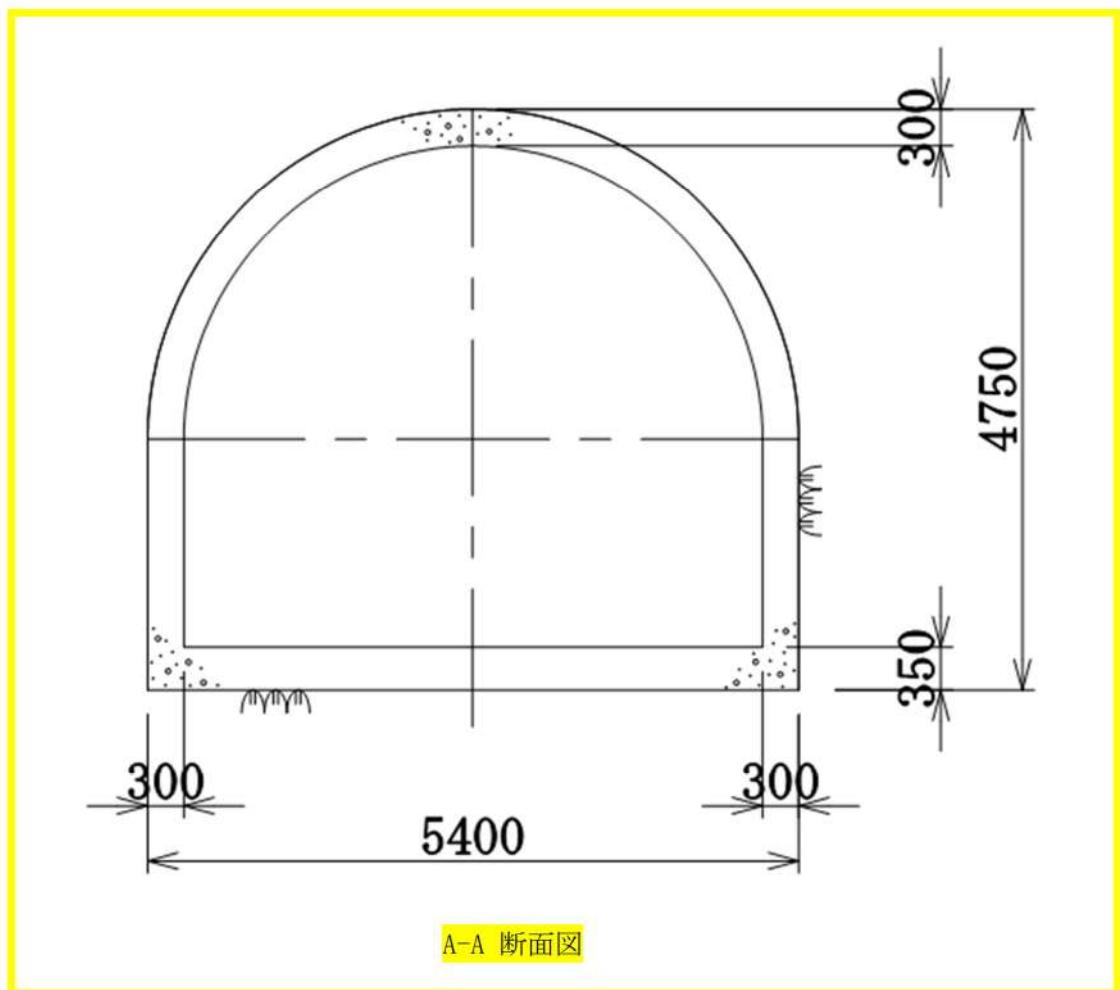

第2.2.4.19図 CVケーブルトンネル標準断面図

## (2) CV ケーブルダクト

CVケーブルダクトは、直接基礎構造であり、1.0Ciの地震力に対し十分な支持性能を確保している。


### 【設置許可基準規則第33条 第6項 解釈6】

CVケーブルダクトについては、土被り厚が最大であり、かつ断面形状の縦横比が大きい位置を代表断面として選定し、支持性能を確認した。

第2.2.4.7表にCVケーブルダクトの支持性能評価結果、第2.2.4.20図にCVケーブルダクト断面図を示す。

第2.2.4.7表 CV ケーブルダクトの支持性能評価結果

設備	最大接地圧	評価基準値	判定
CV ケーブル ダクト		追而	

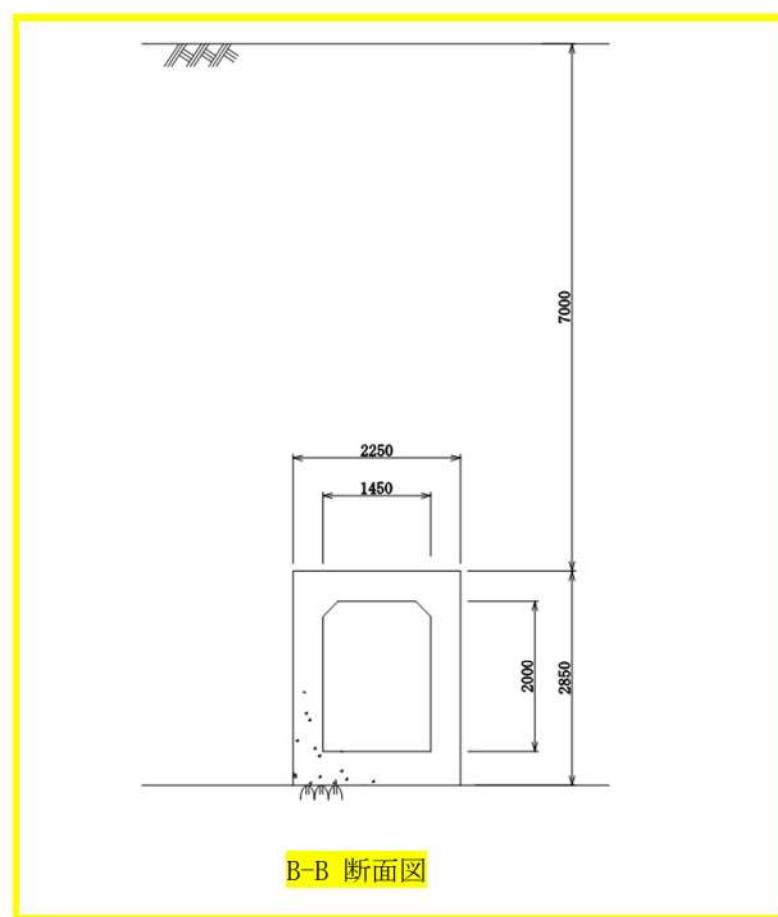

第2.2.4.20 図 CVケーブルダクト断面図

#### 2.2.4.2.5 基礎並びにCVケーブルトンネル及びCVケーブルダクトの不等沈下による影響について

##### (1) 不等沈下に伴う被害事例

平成19年新潟県中越沖地震時に、東京電力柏崎・刈羽原子力発電所において、変圧器基礎及びケーブルダクトの間に不等沈下が生じた。この不等沈下の影響によりダクトがブッシングに衝突し、ブッシング部が破損したために絶縁油が漏えい、短絡によるアーク放電が漏れた絶縁油に引火して、火災に繋がるという事象が発生した。

不等沈下が起きやすい場所は、このように、それが独立した異なる種類の基礎であり、かつ盛土などの沈下が起きやすい地層に設置されている場所と考えられる。

##### (2) 影響及び評価結果

3号炉の保安電源のケーブル敷設ルートは、全て岩盤支持、かつ同一基礎形式（直接基礎構造）の施設（鉄筋コンクリート構造）内に敷設しているため、不等沈下による影響はない。

#### 2.2.4.2.6 設置地盤の液状化について

各施設（275kV開閉所及び予備変圧器基礎、66kV開閉所（後備用）及び後備変圧器基礎、主変圧器及び所内変圧器基礎並びにCVケーブルトンネル及びCVケーブルダクト）の設置地盤は全て岩盤であることから、液状化判定の対象外であり影響はない。

#### 2.2.4.2.7 津波の影響, 塩害対策

##### (1) 津波影響

開閉所設備等の電気設備は、標高 10m 以上の高さに設置されている。防潮堤等の設置により基準津波による敷地内への浸水はなく、当該電気設備が津波の影響を受けない設計とする。

【設置許可基準規則第 33 条 第 6 項 解釈 6】

第 2.2.4.21 図に開閉所設備等の電気設備の配置を示す。



第 2.2.4.21 図 開閉所設備等の電気設備の配置

## (2) 塩害対策

塩害対策として、第2.2.4.22図のとおり、275kV開閉所は塩害の影響の小さい陸側後背地へ設置し、碍子に対しては遮風建屋内に絶縁性能の高いポリマー碍管を設置している。

なお、「電気共同研究第35巻第3号変電設備の対塩設計（電気共同研究会）」に塩害対策の考え方が定められており、275kV送電線引込み部は過去の塩分測定実績により遮風建屋内に絶縁強化した碍子を採用することで対応が可能な塩分付着密度であることを確認していることから碍子洗浄は不要である。

66kV開閉所（後備用）は塩害の影響の小さい陸側後背地へ設置し、66kV送電線のケーブル引込み部は地中埋設とすることで塩害の影響を受けない設計とする。

また、遮断器はガス絶縁開閉装置を採用しており、タンク内に電路が内包されているため塩害の影響を受けない設計とする。

### 【設置許可基準規則第33条 第6項 解釈6】



遮風建屋

ポリマー碍管（遮風建屋）

275kV開閉所

第2.2.4.22図 遮風建屋及びポリマー碍管

## 2.3 外部電源喪失時における発電所構内の電源の確保

### 2.3.1 非常用電源設備及びその附属設備の信頼性

#### 2.3.1.1 多重性又は多様性及び独立性

ディーゼル発電機は、多重性及び独立性を考慮して、必要な容量のものを2台備え、各々非常用高压母線に接続している。

ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備は、ディーゼル発電機燃料油サービスタンク及びディーゼル発電機燃料油移送ポンプを2台並びにディーゼル発電機燃料油貯油槽を4基（A系、B系は1系列につき2基）備えることにより多重性を有する設計とし、A系統及びB系統に独立性を考慮する設計とする。また、蓄電池（非常用）及びその附属設備は、A系統及びB系統に区画された電気室等に設置し、多重性及び独立性を確保する設計とする。


#### 【設置許可基準規則第33条 第7項】

ディーゼル発電機並びに非常用高压母線は、常用系との独立性を考慮して、ディーゼル発電機建屋地上1階及び原子炉補助建屋地上1階、常用所内電源設備は電気建屋地上1階と異なる場所に設置することにより、共通要因により機能が喪失しない設計とする。


### 2.3.1.1.1 非常用電源設備及びその附属設備の配置

非常用電源設備は、A系統及びB系統ごとに区画された電気室等に設置している。第 2.3.1.1


図～第 2.3.1.4 図に電気設備の配置位置を示す。

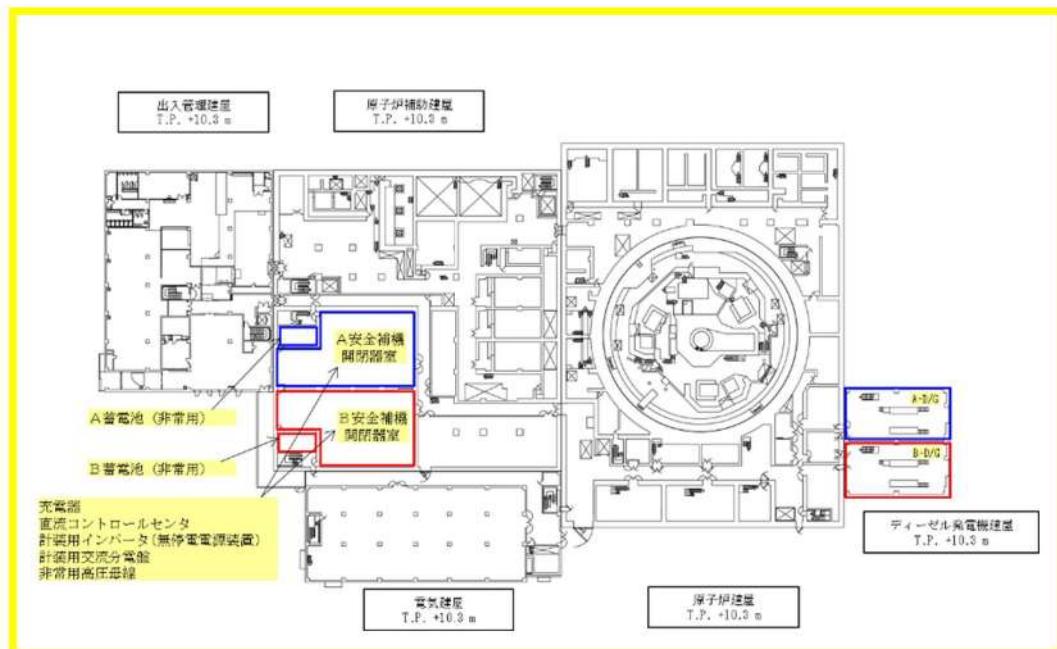


第 2.3.1.1 図 非常用電源設備の配置

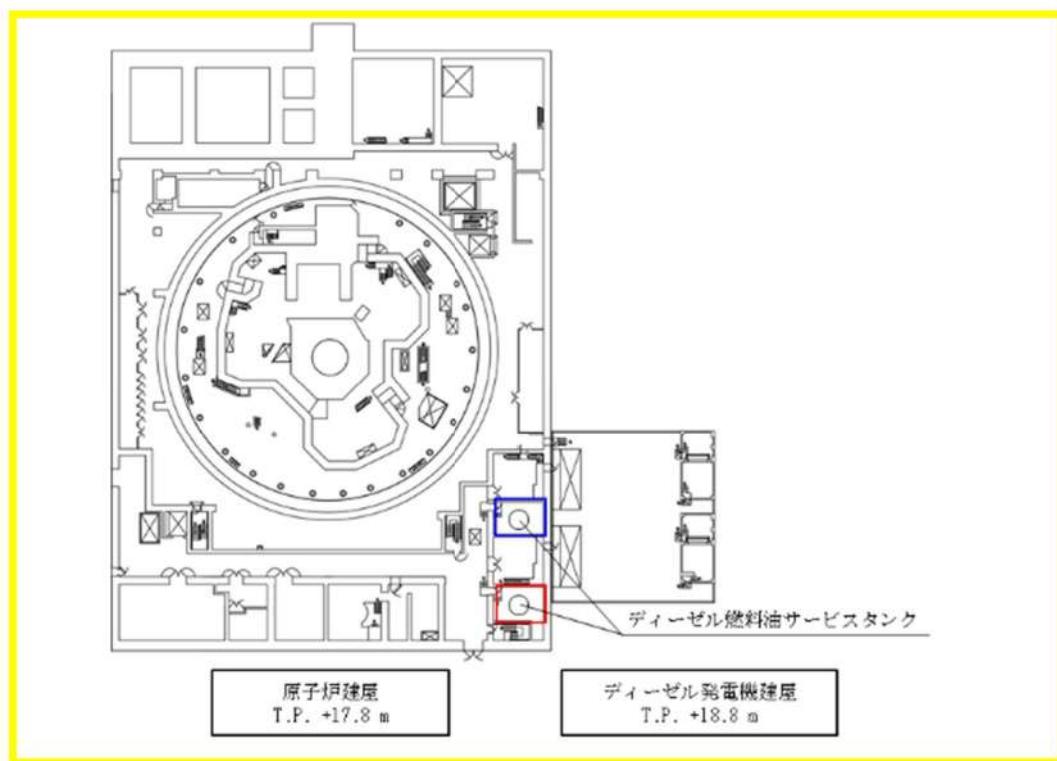

第 2.3.1.2 図 ディーゼル発電機燃料油サービスタンクの配置

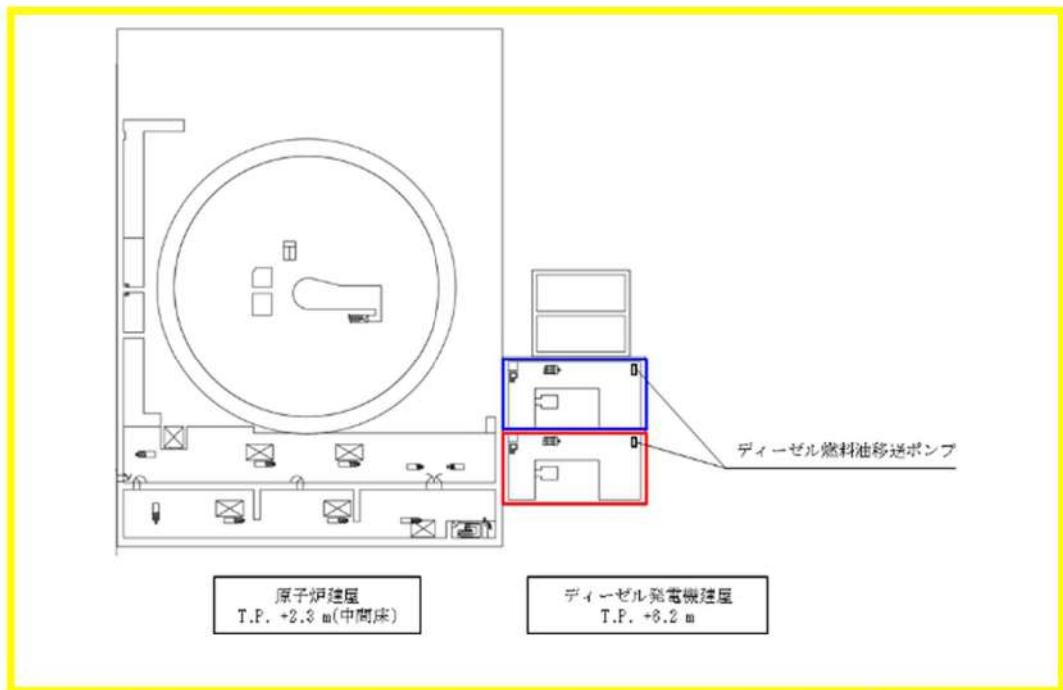

第 2.3.1.3 図 ディーゼル発電機燃料油移送ポンプの配置

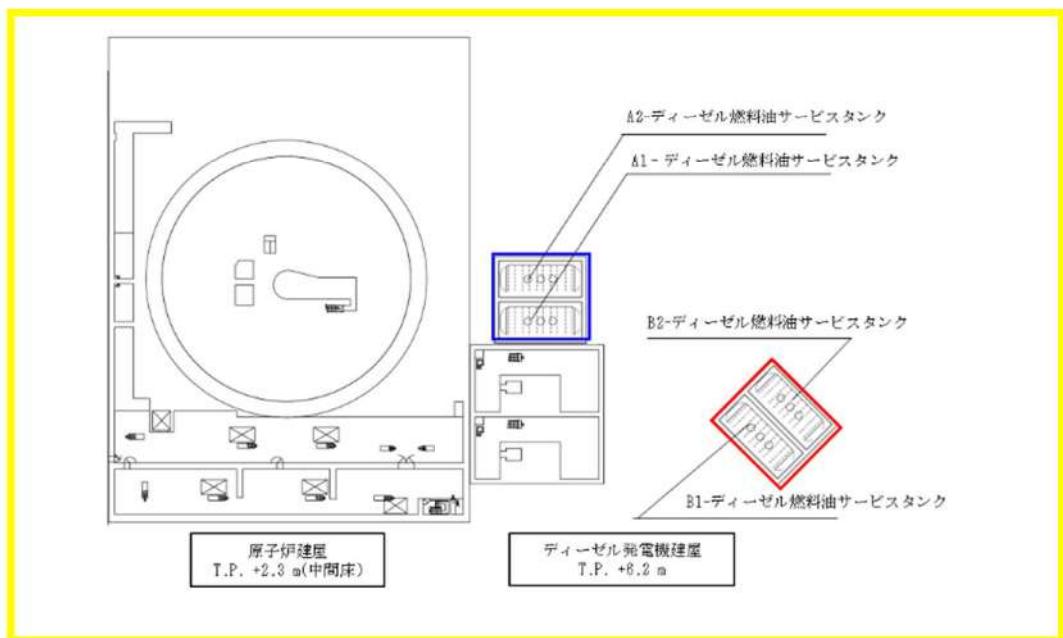

第 2.3.1.4 図 ディーゼル発電機燃料油貯油槽の配置

### 2.3.1.1.2 非常用電源設備及びその附属設備の共通要因に対する頑健性

非常用電源設備及びその附属設備は、基準地震動に対して支持機能が維持可能な建物及び構築物の区画された部屋に設置し、主たる共通要因（地震、津波、火災、溢水）に対し、頑健性を有している。

第2.3.1.1表に非常用電源設備及びその附属設備の主たる共通要因に対する頑健性を示す。

第2.3.1.1表 非常用電源設備及びその附属設備の主たる共通要因に対する頑健性

共通要因	対応（確認）方針	状況
地震	設計基準地震動に対して十分な耐震性を有する設計とする。	設計基準地震動に対して、建屋及び安全系の電気設備が機能維持できる設計としている。
津波	設計基準津波に対して、浸水や波力等により機能喪失しない設計とする。	施設の設置された敷地において、基準津波による週上波を地上部から施設へ到達又は流入させない設計としている。また、取水路及び放水路等から施設へ流入させない設計としている。
火災	適切な耐火能力を有する耐火壁（障壁）で分離を行うか、適切な離隔距離で分離した配置設計とする。	電気盤室等は、3時間耐火能力を有する耐火壁（障壁）により分離した設計としている。（厚さ150mm以上のコンクリート壁を満足する200mm以上を有している） 外部火災については、外部火災影響評価にて、設備、居住空間に影響を及ぼさないことを確認している。
溢水	想定すべき溢水（没水・蒸気・被水）に対し、影響のないことを確認、又は溢水源等に対し溢水影響のないよう設備対策を実施する。	配置エリア内に蒸気を内包する機器、配管は存在せず液体を内包する機器、配管等は破損が生じない設計とするため、溢水源にはならない。また、消火については、二酸化炭素及びハロン消火設備による消火を行うことから、配置エリアにおける消防水の放出はない。隣接するエリアにおける内部溢水に対しては、配置エリア外からの溢水流入を防止する対策（止水板）を施すことにより系統機能を失わないことを内部溢水影響評価で確認する。

ディーゼル発電機燃料油貯油槽及びディーゼル発電機燃料油移送ポンプは地下に設置する。

また、ディーゼル発電機燃料油貯油槽及びディーゼル発電機燃料油移送ポンプはディーゼル発電機燃料油移送ポンプからディーゼル発電機燃料油サービスタンクまでの配管には連絡配管が設けられており、ディーゼル発電機燃料油貯油槽及びディーゼル発電機燃料油移送ポンプいずれか1系統が使用できない場合でも、原子炉建屋内にある2系統のディーゼル発電機燃料油サービスタンクに燃料を供給可能な設計としている。また、ディーゼル発電機燃料油サービスタンクは外部からの燃料補給がなくても一定時間ディーゼル発電機に燃料を供給可能な設計とする。

また、ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料移送配管を間接支持するトレンチは、耐震クラスSの設備の間接支持構造物として、隣接するディーゼル発電機建屋と同じ支持地盤に、同じ基礎型式で支持されていることから（直接基礎型式）、各設備間での相対変位が生じにくい構造となっている。

### 2.3.1.2 容量について

泊発電所3号炉非常用電源設備のうち、設計基準事故に対処するための設備は以下のとおりである。

#### (1)ディーゼル発電機

##### ◆ディーゼル発電機

台数：2台

容量：7,000kVA（1台あたり）

<主な負荷>

- 外部電源が完全に喪失した場合に、A系又はB系1台で発電用原子炉を安全に停止するためには必要な負荷
- 工学的安全施設作動のための負荷

ディーゼル発電機は、運転時の異常な過渡変化である外部電源喪失又は設計基準事故である外部電源喪失及び原子炉冷却材喪失事故が発生した際、自動起動して原子力発電所の保安上必要とされる各負荷に電力を供給するために、必要な発電機容量を有する設計とする。

ディーゼル発電機において、保安上必要とされる負荷を第2.3.1.2表に示す。なお、その他の異常な過渡変化及び設計基準事故を考慮しても第2.3.1.2表で示す値が最大負荷容量である。

第 2.3.1.2 表 ディーゼル発電機の負荷の内訳

第 1 表 外部電源喪失時に必要な負荷

負荷	A-DG 負荷 (6.6kV 6-3A 母線)		B-DG 負荷 (6.6kV 6-3B 母線)		
	個数	負荷容量(kW)	個数	負荷容量(kW)	
自動起動するもの	原子炉コントロールセンタ	2	873	2	725
	タービンコントロールセンタ	1	475	1	396
	ヒートトレース変圧器	1	71	1	71
	計装用後備定電圧装置 E	—	—	1	180
	充てんポンプ	1	518	1	518
	制御用空気圧縮機	1	145	1	145
	安全補機開閉器室給気ファン	1	174	1	174
	中央制御室給気ファン	1	20	1	20
	中央制御室循環ファン	1	9	1	9
	原子炉補機冷却水ポンプ	2	570	2	570
	電動補助給水ポンプ	1	404	1	404
	原子炉補機冷却海水ポンプ	2	600	2	600
	空調用冷凍機	2	310	2	310
	格納容器再循環ファン	2	272	2	272
手動起動するものに	制御棒駆動装置冷却ファン	1	112	1	112
	原子炉容器室冷却ファン	1	22	1	22
	軸受冷却水ポンプ	1	245	1	245
	加圧器後備ヒータ	1	270	1	270
	2次系補給水ポンプ	1	106	—	—
	加圧器逃がし弁元弁	1	—	1	—
合計		—	5,196	—	5,043

第2.3.1.2表 ディーゼル発電機の負荷の内訳

第2表 工学的安全施設作動時に必要な負荷

負荷	A-DG 負荷 (6.6kV 6-3A 母線)		B-DG 負荷 (6.6kV 6-3B 母線)		
	個数	負荷容量 (kW)	個数	負荷容量 (kW)	
自動起動するもの	原子炉コントロールセンタ	2	779	2	577
	タービンコントロールセンタ	1	291	1	301
	ヒートトレース変圧器	1	71	1	71
	計装用後備定電圧装置E	—	—	1	180
	アニュラス空気浄化ファン	1	36	1	36
	中央制御室給気ファン	1	20	1	20
	中央制御室循環ファン	1	9	1	9
	中央制御室非常用循環ファン	1	5	1	5
	高圧注入ポンプ	1	1,100	1	1,100
	余熱除去ポンプ	1	280	1	280
	安全補機開閉器室給気ファン	1	174	1	174
	原子炉補機冷却水ポンプ	1	283	1	283
	電動補助給水ポンプ	1	404	1	404
	原子炉補機冷却海水ポンプ	1	300	1	300
手動起動によるものに	格納容器スプレイポンプ <sup>(注1)</sup>	1	746	1	746
	制御用空気圧縮機	1	145	1	145
	空調用冷凍機	2	310	2	310
	原子炉補機冷却海水ポンプ	1	300	1	300
	原子炉補機冷却水ポンプ	1	283	1	283
	格納容器水素イグナイタ変圧器盤	—	—	1	9
C V水素濃度計電源盤					
緊急時対策所用通信設備電源					
S F P監視設備電源盤					
合計		—	5,536	—	5,579


(注1) 原子炉格納容器スプレイ作動信号が発信した場合に起動する。

ディーゼル発電機は、外部電源が喪失した場合に、**発電用原子炉を安全に停止するために必要な電力を供給し、かつ、原子炉冷却材喪失事故が発生した場合に、工学的安全施設作動のための電力も供給する。**


ディーゼル発電機は、多重性を考慮して必要な容量のものを**合計2台備え、各々非常用高圧母線に接続する。2台のうち1台が故障しても発電用原子炉の安全性は確保できる。**

ディーゼル発電機は、非常用高圧母線低電圧信号又は非常用炉心冷却設備作動信号で起動し、約10秒で電圧を確立した後は、各非常用高圧母線に接続し負荷に**電源供給**する。


**運転時の異常な過渡変化である外部電源喪失又は設計基準事故である外部電源喪失及び原子炉冷却材喪失事故が発生した場合の負荷曲線を第2.3.1.5図～第2.3.1.8図に示す。**

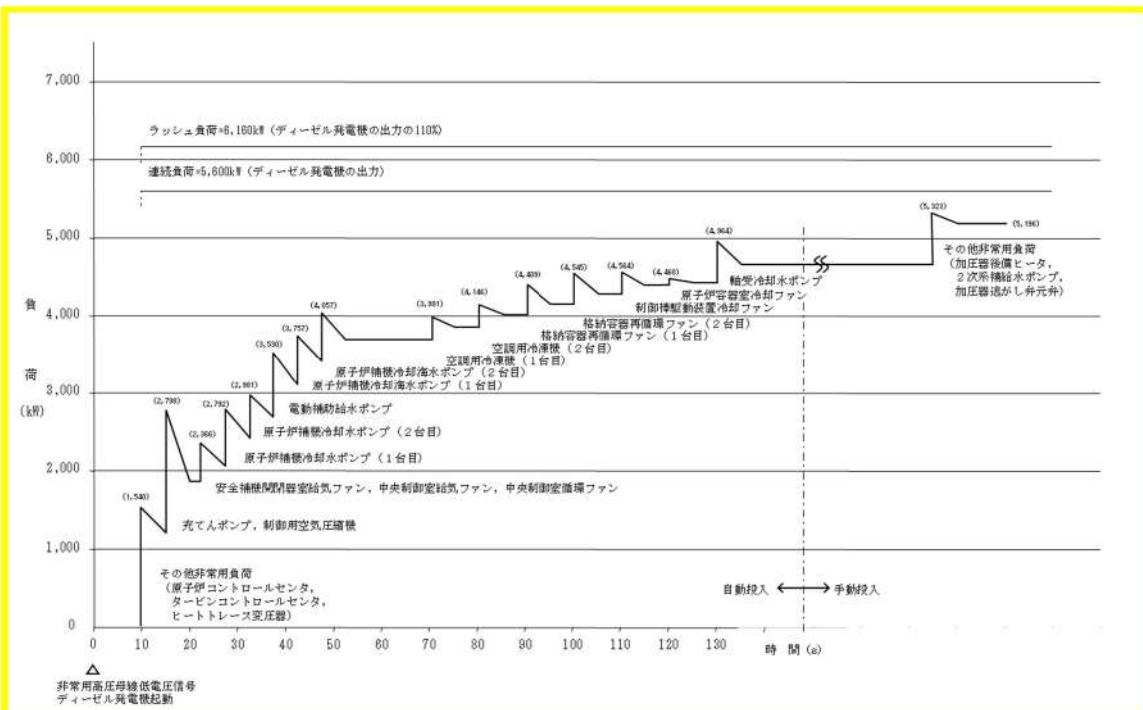


第 2.3.1.5 図 外部電源喪失時におけるA-ディーゼル発電機の負荷曲線

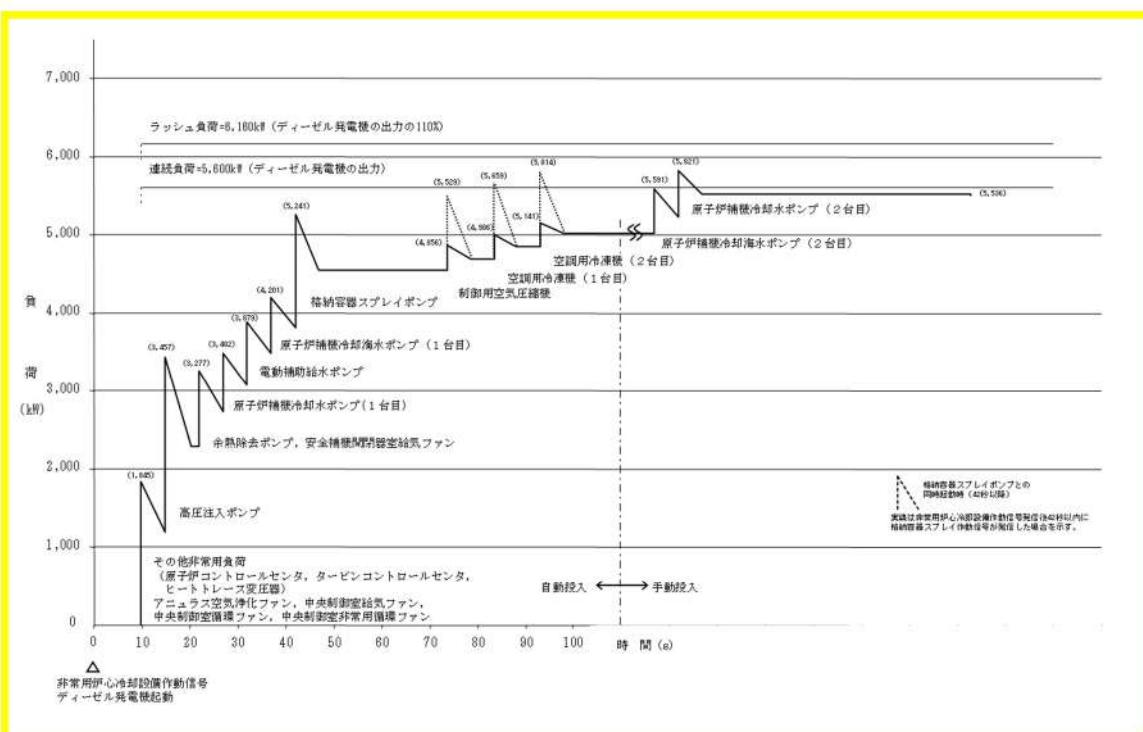

第 2.3.1.6 図 工学的安全施設作動時におけるA-ディーゼル発電機の負荷曲線

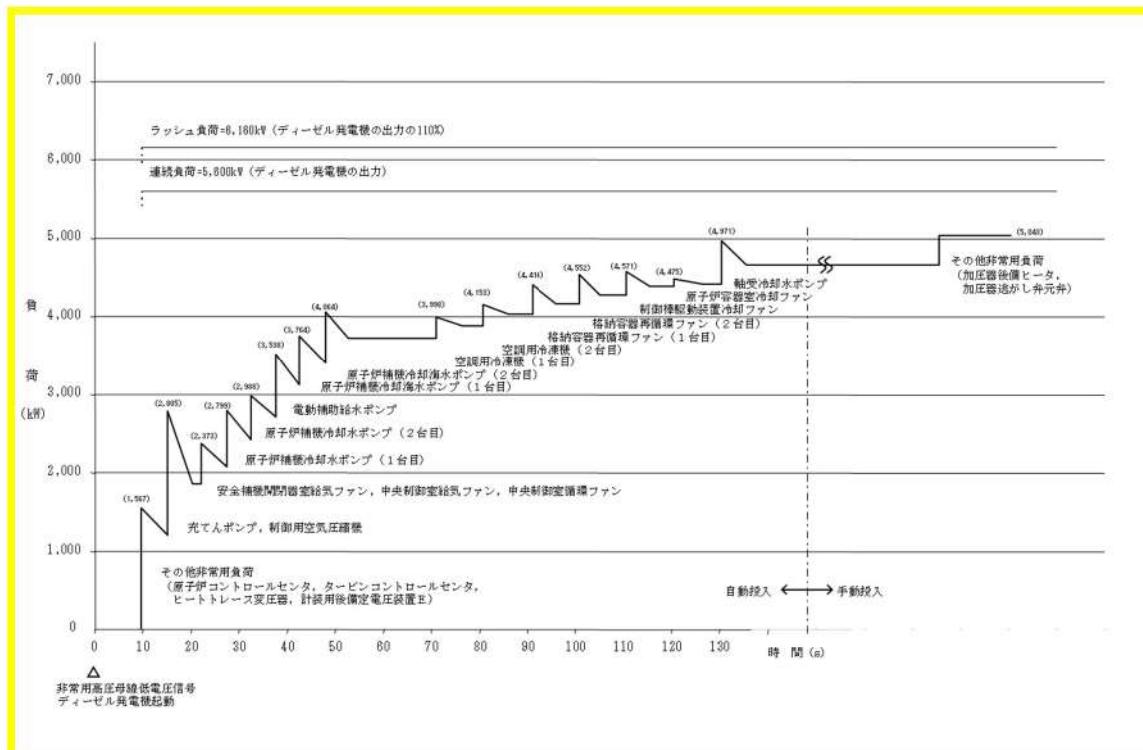

第2.3.1.7図 外部電源喪失時におけるB-ディーゼル発電機の負荷曲線

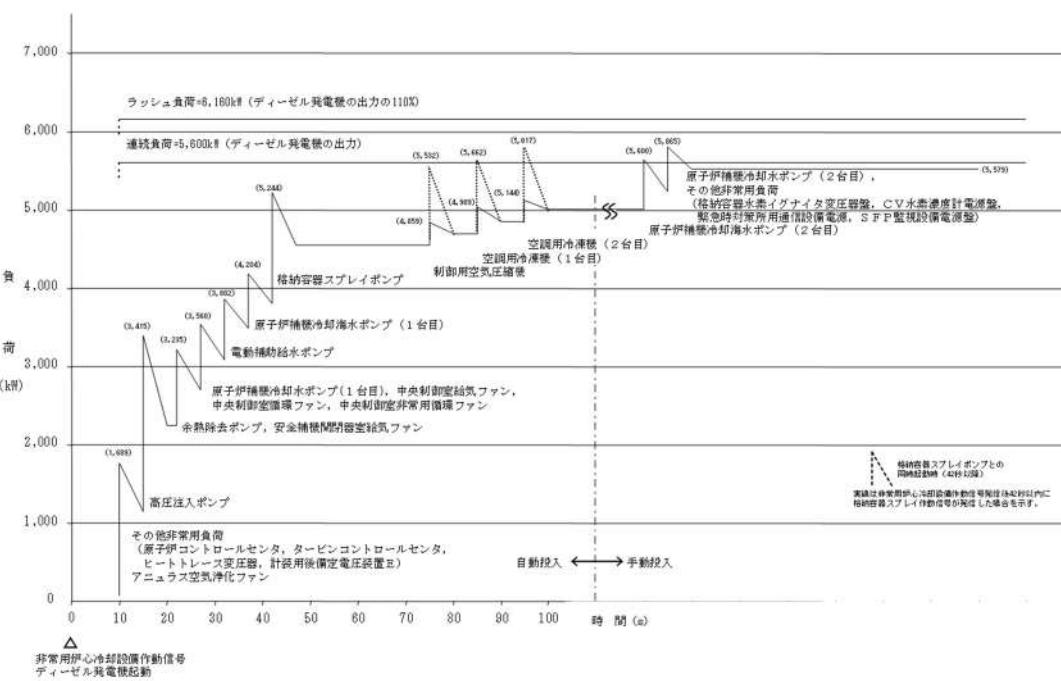

第2.3.1.8図 工学的安全施設作動時におけるB-ディーゼル発電機の負荷曲線

## (2) 蓄電池（非常用）

非常用直流電源設備は、2系統2組のそれぞれ独立した蓄電池、充電器及び直流コントロールセンタ等で構成し、直流母線電圧は125Vである。主要な負荷は、ディーゼル発電機初期励磁、工学的安全施設等の遮断器操作回路、電磁弁、計装用インバータ（無停電電源装置）等であり、いずれの1系統が故障しても残りの1系統で発電用原子炉の安全性は確保できる。

また、万一、全交流動力電源が喪失した場合でも、安全保護系及び制御棒クラスタによる原子炉停止系の動作により、発電用原子炉は安全に停止でき、停止後の発電用原子炉の崩壊熱及びその他の残留熱も、1次冷却系においては1次冷却材の自然循環、2次冷却系においてはタービン動補助給水ポンプ並びに主蒸気逃し弁及び主蒸気安全弁により発電用原子炉の冷却が可能であり、原子炉格納容器の健全性を確保できる。

蓄電池（非常用）は鉛蓄電池でそれぞれ異なる区画に設置され独立したものであり、非常用低圧母線にそれぞれ接続された充電器により浮動充電される。

蓄電池室内の水素蓄積防止のための換気設備等を設置している。

全交流動力電源喪失に備えて、非常用直流電源設備は発電用原子炉の安全停止、停止後の冷却に必要な電源を一定時間、電源供給をまかぬ蓄電池容量を確保している。全交流動力電源喪失後、常設代替交流電源設備から約25分以内に電源供給を行うが、万一常設代替交流電源設備が使用できない場合は、可搬型代替交流電源設備である可搬型代替電源車から約8時間以内に電源供給を行う。蓄電池（非常用）は、常設代替交流電源設備が使用できない場合も考慮し、電源が必要な設備に約8時間供給できる容量とする。

なお、重大事故等対処施設の各条文にて炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料ピット内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために設けている設備への電源供給時間は約24時間とする。

◆蓄電池（非常用）

組数：2組

容量

A系：第2.3.1.3表のとおり

B系：第2.3.1.3表のとおり

<主な負荷>

- ・工学的安全施設等の遮断器操作回路
- ・電磁弁
- ・計装用インバータ（無停電電源装置）

各蓄電池の容量を第2.3.1.3表に示す。

第2.3.1.3表 蓄電池の容量

項目	用途		(参考) 常用直流電源設備 (2組)
	A系	B系	
型式	鉛蓄電池	鉛蓄電池	鉛蓄電池
容量	約2,400Ah	約2,400Ah	約2,000Ah (1組当たり)
電圧	約130V	約130V	約130V

### (3) 計測制御用電源設備

計測制御用電源設備は、計装用交流母線 100V 8 母線で構成する。

計装用交流母線は、4 系統に分離独立させ、それぞれ計装用インバータ（無停電電源装置）から給電する。

計装用インバータ（無停電電源装置）は、外部電源喪失及び全交流動力電源喪失時から約 1 時間、直流電源設備である蓄電池（非常用）から直流電源が供給されることにより、計装用インバータ（無停電電源装置）内の変換器を介し直流を交流へ変換し、計装用交流母線に対し電源供給を確保する。

これにより、炉外核計装の監視による発電用原子炉の安全停止状態及び未臨界の維持状態の確認を可能とする。

なお、非常用の計装用交流母線のうち 4 母線は、計装用後備変圧器からも給電できる。

### 2.3.1.3 燃料貯蔵設備

工学的安全施設等の機能を確保するため、ディーゼル発電機2台を有している。また、ディーゼル発電機燃料油貯油槽からディーゼル発電機燃料油移送ポンプにてディーゼル発電機へ供給される燃料油系統もA系、B系の2系統を有しているため、ディーゼル発電機の単一故障に対しても必要な機能を確保できる。ディーゼル発電機燃料油供給系統の構成を第2.3.1.9図に示す。

ディーゼル発電機燃料油貯油槽の必要量を確認するために外部電源喪失が発生した場合を想定する。外部電源喪失が発生した場合、設計基準事故対処設備であるA-ディーゼル発電機及びB-ディーゼル発電機を起動して、非常用母線を受電し対応を行う。

ディーゼル発電機燃料油貯油槽は、ディーゼル発電機をそれぞれ7日間連続運転できる容量（ディーゼル発電機燃料油貯油槽A系及びB系： $264\text{m}^3$ 以上<sup>※1</sup>）を有するため、ディーゼル発電機燃料油貯油槽の単一故障を考慮しても運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するために必要なディーゼル発電機1台を7日間連続運転できる容量を有し、必要な機能を維持できる。

A系、B系のディーゼル発電機燃料油貯油槽は連絡配管により接続されており、ディーゼル発電機燃料油貯油槽の燃料は、2台のディーゼル発電機のどちらでも使用できる構成となっている。（連絡配管は通常時は手動弁により隔離されており、片系で漏えい等が生じた場合でも他系へ影響しないようにしている。）

【設置許可基準規則第33条 第7項 解釈7】

※1：ディーゼル発電機1台を定格出力にて7日間以上連続運転できる容量

$$\text{燃料容量} = \frac{\text{発電機端定格出力} \times \text{燃料消費率} \times 7 \text{ 日間} \times 24 \text{ 時間}}{\text{燃料油密度}}$$

$$= \frac{5,600 (\text{kW}) \times 0.2311 (\text{kg}/\text{kW}\cdot\text{h}) \times 7 (\text{D}) \times 24 (\text{h})}{825 (\text{kg}/\text{m}^3)}$$

$$= 263.5 \text{m}^3$$

$$\approx 264 \text{m}^3$$

### ■ディーゼル発電機燃料油貯油槽


型式：横置円筒型地下タンク

基数：2（機関1台当たり）

容量：約146m<sup>3</sup>/基（設置許可記載値）

2基合計で264m<sup>3</sup>（保安規定制限値）

使用燃料：軽油

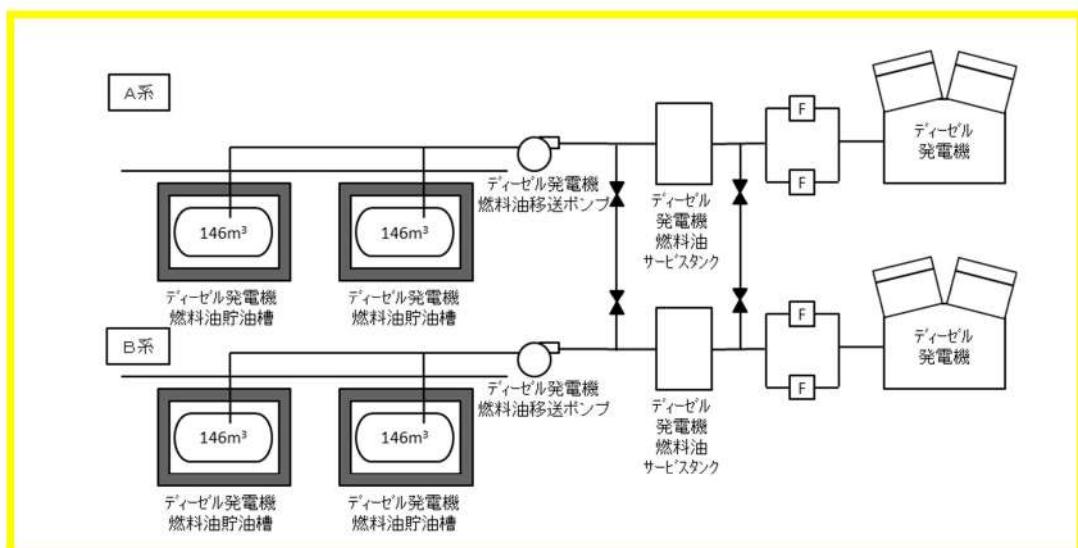

第2.3.1.9図 ディーゼル発電機燃料油供給系統の構成図

## 2.3.2 隣接する発電用原子炉施設に属する非常用電源設備等への依存

### 2.3.2.1 他の発電用原子炉施設に属する非常用電源設備との取り合い

ディーゼル発電機は、原子炉ごとに単独で設置し、他の原子炉施設と共に用しない。また、保安規定での経過措置に関する考えについて以下に述べる。

保安規定で経過措置として認めていた号炉間融通について

保安規定で経過措置として認めていた号炉間融通については、以下の理由により、設置許可基準の第33条第8項における共用には当たらないと考える。

- ①ディーゼル発電機は、号炉ごとに単独で設置されている。（設置許可基準 第33条 第8項）
- ②号炉間融通については、1台のディーゼル発電機が点検中に、外部電源が喪失し、運転可能なもう1台のディーゼル発電機が故障した場合を想定している。
- ③号炉間融通については、常時電路が構成されているものではなく、必要時に接続して使用するものである。

以上より、設置許可基準の解釈 第57条(電源設備) 第1項(d)で整理されるものと考える。

#### (1) 保安規定への記載経緯

平成23年4月7日、宮城県沖地震による東北電力㈱東通原子力発電所において外部電源が喪失した際、ディーゼル発電機が起動し、電源が確保されたが、外部電源復旧後においてディーゼル発電機が全て機能喪失したことが判明した。これを受け、4月9日付けで原子力安全・保安院より、原子炉停止時においても2台以上のディーゼル発電機を動作可能な状態に確保させるため、「非常用発電設備の保安規定上の取扱いについて(指示)」が発出された。

具体的には、2台以上を確保するためには、非常用発電設備の増設が必要となるが、増設までには時間を要することから、経過措置として、他号炉のディーゼル発電機からの融通、電源車による電源供給が要求された。

## (2) 指示内容を踏まえた対応

保安規定に以下の内容を反映し、変更認可申請を行った。

①保安規定第73条（ディーゼル発電機 モード1, 2, 3及び4以外）に以下を規定。

（ディーゼル発電機 モード1, 2, 3および4以外）

第73条 モード1, 2, 3および4以外において、ディーゼル発電機は、表73-1で定める事項を運転上の制限とする。

2 ディーゼル発電機が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実施する。

(1) 発電課長（当直）は、モード1, 2, 3および4以外において、1ヶ月に1回、ディーゼル発電機について、以下の事項を実施する。

a. ディーゼル発電機を待機状態から起動し、無負荷運転時の電圧が $6,900 \pm 345\text{V}$ および周波数が $50 \pm 2.5\text{Hz}$ であることを確認する。

b. 燃料油サービスタンク貯油量を確認する。

3 発電課長（当直）は、ディーゼル発電機が第1項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場合、表73-3の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場合は、技術課長に通知する。通知を受けた技術課長は、同表の措置を講じる。

表73-1

項目	運転上の制限
ディーゼル発電機	(1) ディーゼル発電機2基が動作可能であること※1※2 (2) (1)のディーゼル発電機に対応する燃料油サービスタンクの貯油量が表73-2に定める制限値内にあること※3

※1：ディーゼル発電機の予備潤滑運転（ターニング、エアラン）を行う場合、運転上の制限を適用しない。

※2：ディーゼル発電機には、非常用発電機1基を含めることができる。非常用発電機とは、所要の電力供給が可能なものをいう。なお、非常用発電機は複数の号炉で共用することができる。

※3：ディーゼル発電機が運転中および運転終了後の24時間は、運転上の制限を適用しない。

表73-2

項目	制限値	
	1号炉および2号炉	3号炉
燃料油サービスタンク貯油量 (保有油量)	$0.92\text{m}^3$ 以上	$1.39\text{m}^3$ 以上

②保安規定付則に以下を規定。

### 付則

（施行期日）

第1条 この規定は、平成23年5月13日から施行する。

2 第73条（ディーゼル発電機 モード1, 2, 3および4以外）の表73-1について、非常用発電機の運用を開始するまでは、所要の電力供給が可能な場合、他の号炉のディーゼル発電機または移動発電機車を非常用発電機とみなすことができる

### 2.3.2.2 ディーゼル発電機の共用について

ディーゼル発電機は、発電用原子炉ごとに単独で設置し、多重性を考慮して、必要な容量のものを合計2台備え、各々非常用高圧母線に接続しており、他の発電用原子炉施設との共用をしない設計としている。



#### 【設置許可基準規則第33条 第8項】

ただし、設置許可基準57条にて、号炉間電力融通の要求があり、この要求に対応するため、275kV開閉所設備、号機間連絡ケーブル及び予備ケーブルを使用し、号炉間の電力融通を実施する。この際、他号炉への電源の供給元としては、自号炉のディーゼル発電機による融通を実施するため、ディーゼル発電機から電力融通する際のプラント状況を以下に整理する。

##### (1)全交流動力電源喪失時の代替電源（交流）の優先順位

全交流動力電源喪失時に、代替電源（交流）の供給手段として、以下の手段にて炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、使用済燃料ピット内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保する。また、優先順位として電源供給を開始するまでに要する時間が短時間となるものから優先して供給することとしている。

- ①代替非常用発電機による給電
- ②可搬型代替電源車
- ③号機間連絡ケーブル（号炉間融通）
- ④275kV開閉所設備（号炉間融通）

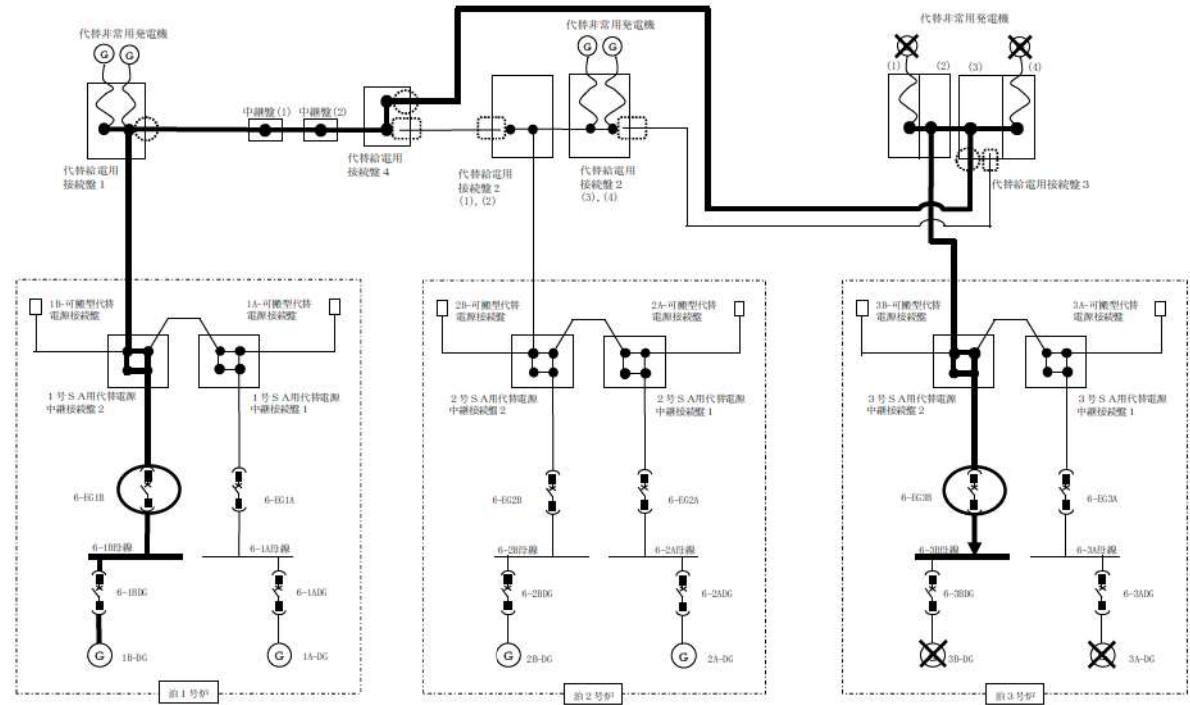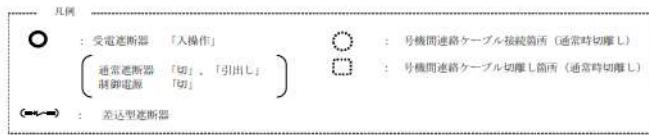

第 2.3.2.1 図 号機間連絡ケーブルを使用した号炉間電力融通

(1号炉から3号炉への電力融通の場合)


## (2) プラント状況

他号炉より電力を融通可能なプラント状況は以下のとおり。

第 2.3.2.1 表 プラントの電源状況

	電力給電側のプラント	電力受電側のプラント
外部電源	使用不可	使用不可
ディーゼル発電機	2台運転中 (1台健全の場合は、他号炉へ融通可能な出力が確保できない)	使用不可
代替非常用発電機	使用不可又は待機中	使用不可
プラントの電源状況	外部電源が使用できない状態であるが、ディーゼル発電機が2台健全な状態であり、シビアアクシデントに至っていない可能性も考えられる。	外部電源、ディーゼル発電機が使用不可であり、全交流動力電源喪失を伴ったシビアアクシデント状態。 更に、代替電源（交流）からの電源復旧を試みた際に、代替非常用発電機からの受電が失敗している状態。

電力給電側の号炉は、外部電源が喪失しているが、ディーゼル発電機が2台健全な状態であり、シビアアクシデント状態となっていない可能性もある。この場合、電力給電側もシビアアクシデント状態として整理する。

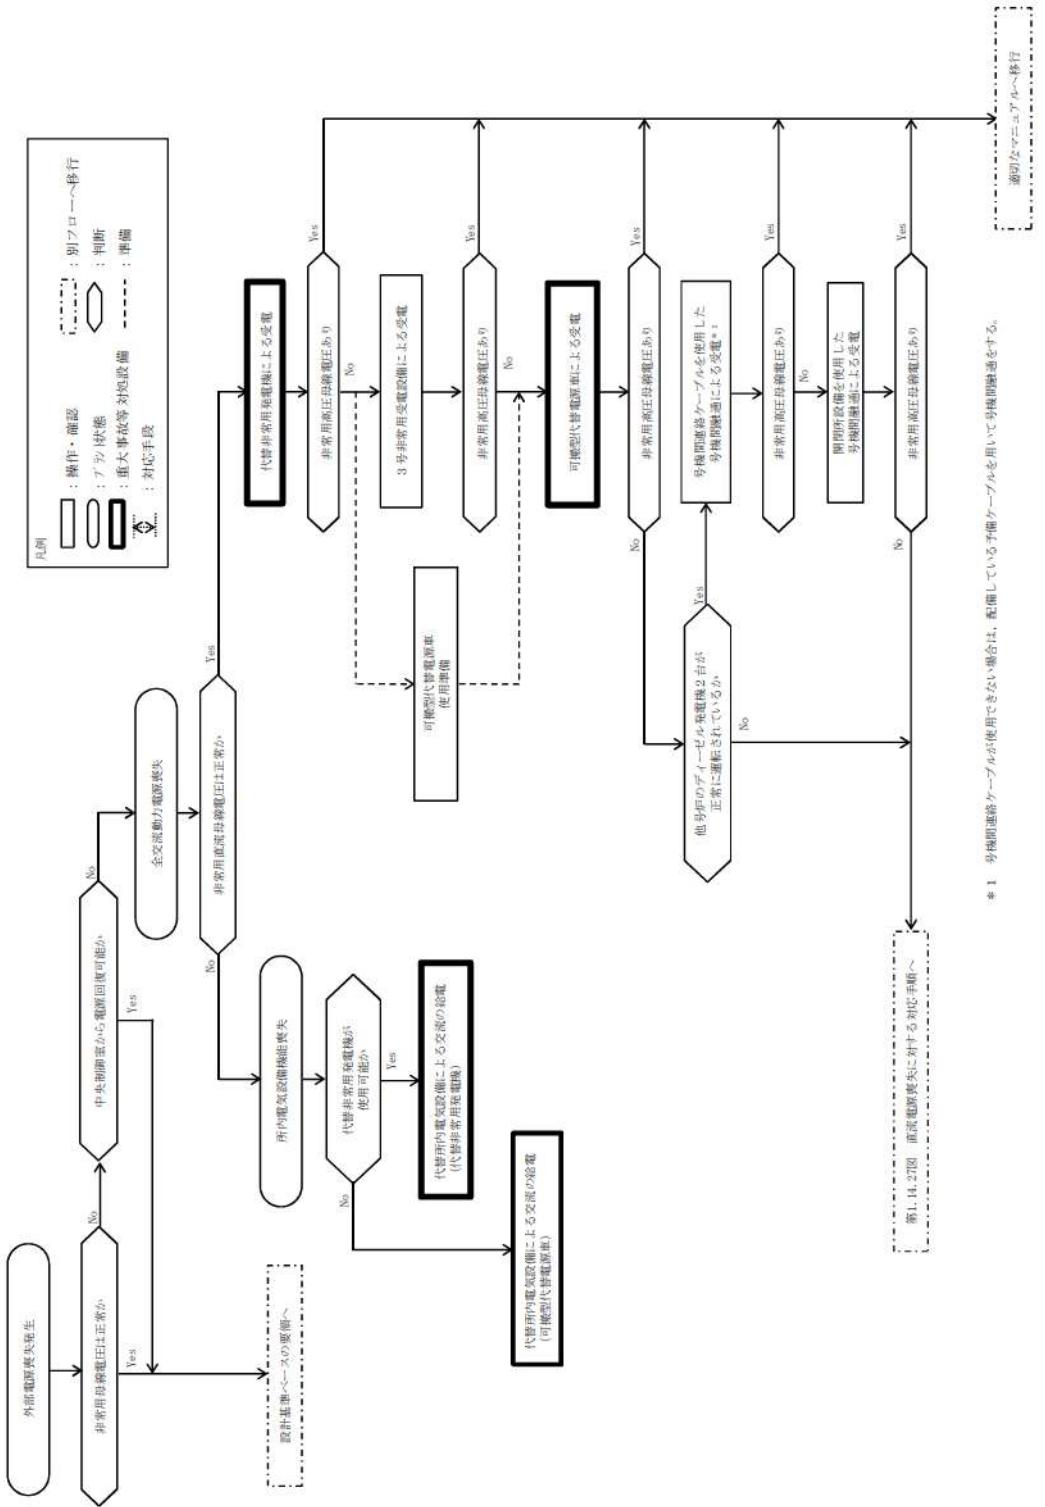

## 別紙1 鉄塔基礎の安定性について

### 1 泊発電所外部電源線における送電鉄塔基礎の安定性評価

経済産業省原子力安全・保安院指示文書「原子力発電所及び再処理施設の外部電源の信頼性確保について（指示）」（平成23・04・15 原院第3号）に基づき敷地周辺の地盤変状の影響による二次的被害の要因である「盛土の崩壊」、「地すべり」及び「急傾斜地の崩壊」を評価し、抽出した鉄塔について、地質専門家による現地踏査結果を踏まえ、鉄塔基礎の安定性に影響がないことを確認した。

第1.1表に、基礎の安定性評価結果を示す。

第1.1表 対象線路ごとの評価結果

対象線路	対象基数	現地踏査基数			崩壊防止対策等の追加対策が必要な基数
		盛土の崩壊	地すべり	急傾斜地の崩壊	
275kV 泊幹線	182 基	0 基	52 基	1 基	0 基
275kV 後志幹線	169 基	0 基	50 基	10 基	0 基
275kV 京極幹線	5 基	0 基	2 基	0 基	0 基
66kV 茅沼線	69 基	0 基	4 基	1 基	0 基
66kV 岩内支線	7 基	0 基	0 基	0 基	0 基
66kV 泊支線	7 基	0 基	3 基	0 基	0 基
66kV 泊支線*	2 基	0 基	2 基	0 基	0 基
66kV 茅沼線 (No.9 鉄塔建替)	1 基	0 基	0 基	0 基	0 基
(合計)	442 基	0 基	113 基	12 基	0 基

\*調査時の名称は「66kV 泊電源支線」

## 2 地質の専門家による現地踏査の評価項目と方法

評価対象線路の全基を対象に図面等を用いた机上調査を行い、基礎の安定性に影響を与える兆候を有する鉄塔を抽出し、地質専門家による現地踏査で第 2.1 表に示す項目に基づき、鉄塔基礎の安定性評価を実施した。

第 2.1 表 現地踏査評価項目

評価項目	主な評価項目	評価方法
盛土の崩壊	<ul style="list-style-type: none"> <li>・盛土の状況（形状・規模）</li> <li>・鉄塔と盛土の距離</li> <li>・崩壊跡の有無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地踏査に際しては、盛土の状況（形状・規模）、鉄塔との距離、崩壊跡の有無を確認し、健全性を評価した。</li> </ul>
地すべり	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地すべり地形（地形・地質・変状）</li> <li>・鉄塔と地すべり地形の距離</li> <li>・露岩分布</li> <li>・移動土塊の状況</li> <li>・地表面の変状の有無</li> <li>・地すべり地形の明瞭度</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地踏査に際しては、調査の対象とする地区に対して可能な限り見通しの良い正面又は側面から全体の地形、勾配、傾斜変換線の位置等を確認して地すべり地の概略を把握した。</li> <li>・その後、地形状況、露岩分布状況、移動土塊の状況、地表面の変状の有無等について詳細に確認し、健全性を評価した。</li> </ul>
急傾斜地の崩壊	<ul style="list-style-type: none"> <li>・急斜面地形（地質・斜度・斜面変状）</li> <li>・鉄塔と急傾斜地の距離</li> <li>・崩壊跡の有無</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地踏査に際しては、斜面勾配等の地形条件、斜面上の変状の有無、植生状況、地下水や表流水の集水条件等を調査し、健全性を評価した。</li> </ul>

### 3 盛土崩壊に対する評価結果

#### 3.1 現地踏査対象の抽出

対象箇所の抽出にあたっては、送電線とその周辺の地形状況が記載されている実測平面図や送電線路周辺の保守記録を使用し、人工的に土地の改変が加えられた箇所を抽出した。

更に、机上で確認した箇所を含め、送電線周辺の現地状況を徒步・ヘリコプタ巡視により直接確認して、漏れのないよう盛土箇所を抽出した。

抽出の結果、鉄塔 442 基について、鉄塔付近や鉄塔敷地の斜面上方に盛土箇所がないことを確認した。

なお、盛土の規模としては、基本的に今回の評価の発端となった 66kV 送電線（夜の森線（他社送電線））周辺で発生した盛土崩壊箇所と同程度の規模以上の盛土を対象とし、更なる安全性向上の観点から、それよりも小規模な盛土についても対象とした。

#### 3.2 現地踏査結果

評価対象鉄塔 442 基について、鉄塔付近や鉄塔敷地の斜面上方に盛土箇所がなく、鉄塔基礎の安定性に問題ないことを確認した。

## 4 地すべりに対する鉄塔基礎の安定性評価結果

### 4.1 現地踏査対象の抽出

地すべり防止区域（地すべり等防止法）、地すべり危険箇所（地方自治体指定）及び地すべり地形分布図（独立行政法人防災科学技術研究所）から対象鉄塔を抽出した後、『道路土工 切土工・斜面安定工指針（(社)日本道路協会 平成21年6月）』に示されている「地すべり型による地形図及び写真判読のポイント（P.377）」を参考にした空中写真判読、あるいは送電線とその周辺の地形状況が記載されている実測平面図等を用いて、地形勾配、地形形状、地形状況を確認し、鉄塔442基のうち、計113基を抽出した。

### 4.2 現地踏査結果

対象鉄塔113基について現地踏査を実施し、地すべりの変状、地形特性に基づき各鉄塔を評価した結果、鉄塔基礎の安定性に問題ないことを確認した。

## 5 急傾斜地の土砂崩壊に対する鉄塔基礎の安定性評価結果

### 5.1 現地踏査対象の抽出

急傾斜地の土砂崩壊については、送電線とその周辺の地形状況が記載されている実測平面図や国土地理院発行の地形図等を使用し、『道路土工・切土工・斜面安定工指針』に示されている「斜面崩壊が発生した勾配の分布（P. 314）」を参考に以下の抽出条件を定め、鉄塔 442 基のうち、計 12 基を抽出した。

- ・鉄塔近傍に 30 度以上の傾斜を有する斜面がある箇所
- ・万が一、土砂崩壊があった場合、杭基礎と違い根入れが浅く影響を受けやすい逆 T 字基礎（かつ建設時にボーリング調査を実施しておらず地質状態が不明確なもの）の鉄塔

### 5.2 現地踏査結果

対象鉄塔 12 基について現地踏査を実施し、斜面勾配等の地形条件、斜面上の変状の有無、植生状況、地下水や表流水の集水条件等に基づき各鉄塔を評価した結果、鉄塔基礎の安定性に問題ないことを確認した。

## 6 巡視・点検実績

原子力安全・保安院への「原子力発電所等に対する供給信頼性向上対策ならびに原子力発電所等電源線の送電鉄塔基礎の安定性等評価報告書」（平成 24 年 2 月 17 日）提出以降も、送電設備全般を対象とした定期的な普通巡視、また、大雨・地震後等に必要に応じて行う予防巡視により、鉄塔基礎の安定性に影響がないことを確認している。

巡視及び点検の頻度を第 6.1 表に、過去 5 ヶ年度の巡視及び点検の実績を第 6.2 表に示す。

第 6.1 表 巡視・点検の頻度

保守管理		頻　　度
巡 視	普通巡視	2回／年
	予防巡視	必要の都度（大雨・地震後等）
点 検	定期点検	架空送電線：1回／10年、地中送電線：1回／6年
	臨時点検	必要の都度

第6.2表 過去5ヶ年度の巡視・点検の実績

275kV 泊幹線			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
巡 視	普通 巡視	小樽	6月 9月 1月	6月 9月 1月	6月 9月	5月 9月	7月 3月
		札幌	7月 10月 1月	10月 12月 2月	4月 7月	8月 2月	9月 3月
		小樽	6月 7月 9月	6月 7月 9月	6月 11月	6月 2月	7月 2月
	予防 巡視	札幌	7月 9月	8月	実績なし	実績なし	実績なし
		小樽	実績なし 8月	6月 9月	実績なし	実績なし	実績なし
		札幌	実績なし	実績なし	実績なし	8月	実績なし
点 検	定期 点検	小樽	5月 6月 11月	6月 7月 8月	7月	実績なし	9月
		札幌	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし
	臨時 点検	小樽	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし
		札幌	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし

【次回定期点検予定：2027 年度（小樽），2030 年度（札幌）】

※275kV 泊幹線は区間を分けて 2 箇所で保守管理を実施しているため地域別に記載

275kV 後志幹線			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
巡 視	普通 巡視	小樽	5月 9月 1月	5月 9月 1月	5月 9月	4月 9月	5月 3月
		俱知安	6月 9月 1月	7月 9月 1月	6月 11月	6月 2月	10月 3月
		小樽	9月	7月 9月	11月	実績なし	実績なし
	予防 巡視	俱知安	4月 5月 6月 11月	4月 5月 6月 9月 11月	5月 8月 12月 1月 2月 3月	12月 1月	12月 1月 2月
点 検	定期 点検	小樽	7月 9月	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし
		俱知安	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	10月
	臨時 点検	小樽	実績なし	実績なし	実績なし	8月	11月
		俱知安	7月	2月	実績なし	5月	実績なし

【次回定期点検予定：2026 年度（小樽），2022 年度（俱知安）】

※275kV 後志幹線は区間を分けて 2箇所で保守管理を実施しているため地域別に記載

275kV 京極幹線			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
巡 視	普通 巡視	俱知安	9月 12月 1月	9月 10月 1月	7月 11月	6月 2月	10月 3月
	予防 巡視	俱知安	実績なし	7月 8月 9月	5月	実績なし	8月 2月
点 検	定期 点検	俱知安	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし
	臨時 点検	俱知安	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし

【次回定期点検予定：2023 年度】

66kV 茅沼線			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
巡 視	普通 巡視	小樽	5月 9月 1月	5月 9月 1月	5月 11月	4月 9月	4月 3月
	予防 巡視	小樽	4月 7月 8月 9月 12月 1月 2月	4月 7月 9月 12月 1月 2月	4月 11月 3月	4月	実績なし
点 検	定期 点検	小樽	実績なし	4月	8月 12月	実績なし	実績なし
	臨時 点検	小樽	12月	実績なし	6月 9月	7月 11月	7月 12月 1月

【次回定期点検予定：2028 年度】

66kV 岩内支線			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
巡 視	普通 巡視	小樽	5月 10月 1月	5月 11月 1月	5月 11月	4月 8月	4月 3月
	予防 巡視	小樽	7月 8月 9月 12月 1月 2月	9月 12月 1月 2月	11月 3月	4月	実績なし
点 検	定期 点検	小樽	実績なし	11月	実績なし	実績なし	実績なし
	臨時 点検	小樽	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし	実績なし

【次回定期点検予定：2028 年度】

66kV 泊支線			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
巡 視	普通 巡視	小樽	5月 9月 1月	5月 9月 1月	6月 9月	7月 9月	6月 3月
	予防 巡視	小樽	7月 8月 9月 12月 1月 2月 3月	9月 12月 1月 2月 3月	3月	4月	4月
点 検	定期 点検	小樽	実績なし	実績なし	6月 8月	実績なし	実績なし
	臨時 点検	小樽	実績なし	実績なし	8月	6月	6月 1月

【次回定期点検予定：2029 年度】

66kV 泊支線*			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度
巡 視	普通 巡視	小樽	5月 9月 1月	4月 9月 1月	5月 9月	4月 7月	6月 3月
	予防 巡視	小樽	7月 8月 9月 12月 1月 2月 3月	9月 12月 1月 2月 3月	実績なし	4月	4月
点 検	定期 点検	小樽	実績なし	実績なし	10月	実績なし	実績なし
	臨時 点検	小樽	実績なし	実績なし	8月	実績なし	実績なし

【次回定期点検予定：2023 年度】

\*巡視及び点検当時の名称は「66kV 泊電源支線」

## 別紙2 吊り下げ設置型高圧遮断器について

### 1 事象概要

平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震による揺れで、東北電力株式会社女川原子力発電所1号機高圧電源盤6-1Aから火災が発生したことを受け、平成23年5月31日に発出された経済産業省原子力安全・保安院指示文書「原子力発電所における吊り下げ設置型の高圧遮断器に係る火災防護上の必要な措置の実施等について（指示）」（平成23・05・30 原院第2号）に基づき、原子力発電所において所有している吊り下げ設置型高圧遮断器の有無を確認した。

### 2 吊り下げ設置型高圧遮断器の有無

泊発電所で使用している吊り下げ設置型の高圧遮断器について調査した結果、設置されていないことを確認した。

### 別紙3 変圧器1次側の1相開放故障について

#### 1 外部電源系の変圧器の巻線仕様一覧

泊発電所3号炉の非常用高圧母線に電源供給する外部電源に直接接続している変圧器巻線仕様

を第1.1表に示す。


第1.1表 変圧器巻線仕様

変圧器名称	電圧	巻線の結線方法		
		外部電源側	負荷側	安定巻線
予備変圧器	280kV/6.9kV	Y (直接接地)	Y (抵抗接地)	Δ
所内変圧器	21kV/6.9kV	Δ (非接地)	Y (抵抗接地)	無し
主変圧器	275kV/21kV	Y (直接接地)	Δ (非接地)	無し
後備変圧器	64.5kV/6.9kV	Y (非接地)	Y (抵抗接地)	Δ

## 2 1相開放故障発生時の検知について

### 2.1 比率差動継電器（87）による検知


変圧器の1次側において、米国バイロン2号炉の事象のように1相開放故障が発生した場合、  
275kV 送電線、66kV 送電線接続箇所以外については、米国バイロン2号炉同様の気中に露出した  
接続ではなく、第2.1図のように接地された筐体内等に導体が収納された構造である。このよう  
な構造の場合、導体の断線による1相開放故障が発生したとしても、接地された筐体等を通じ完全  
地絡となることで、比率差動継電器（87）による検知が可能である。

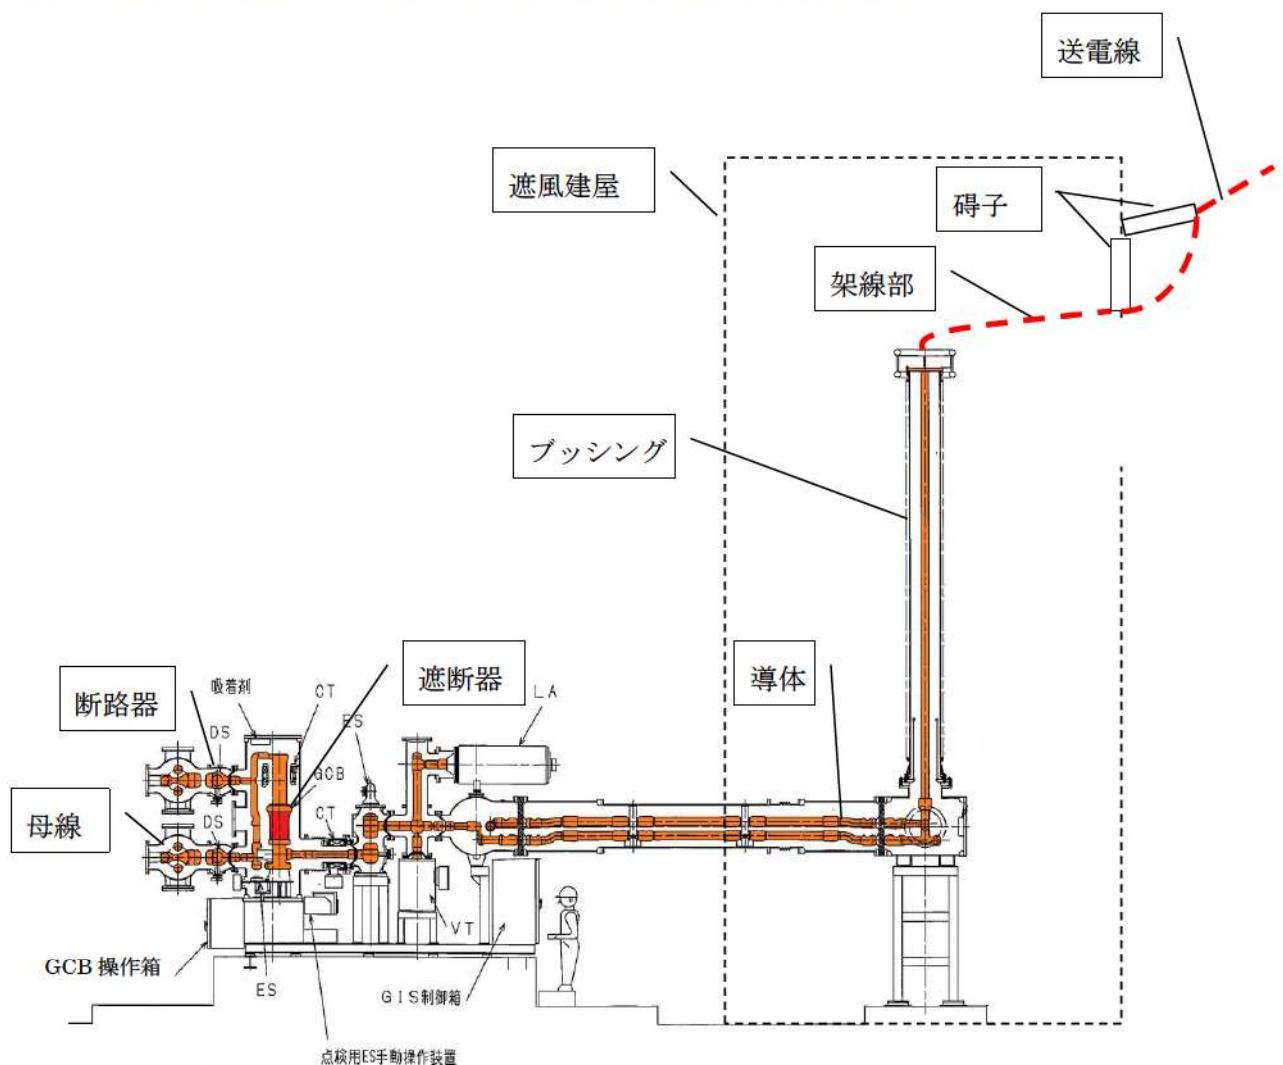

275kV 系統イメージ図 (横から)

第2.1図 接地された筐体内等に導体が収納された構造 (275kV GISの例)

第2.2図に完全地絡による比率差動継電器(87)により検知可能なガス絶縁開閉装置(GIS),変圧器及びCVケーブルの各部位を示す。

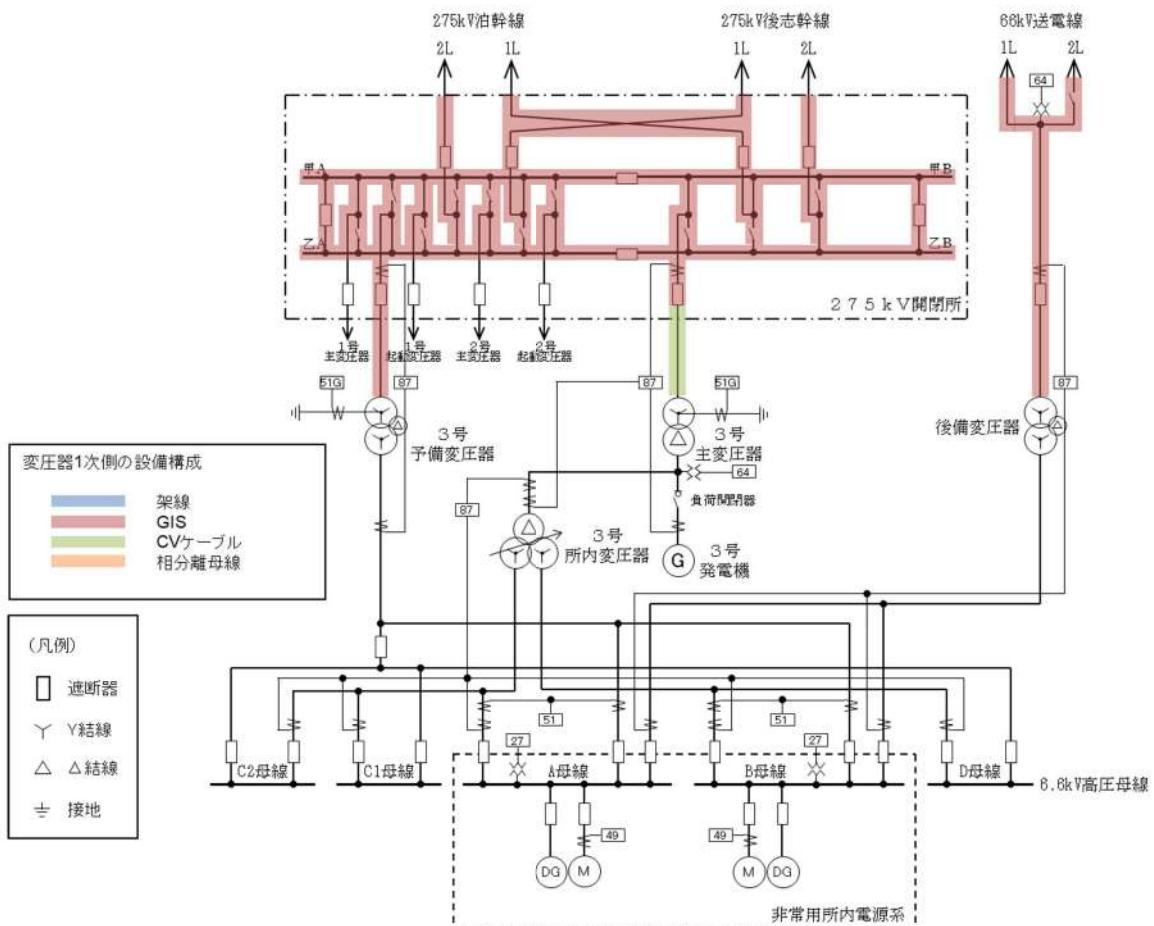

第2.2図 完全地絡による比率差動継電器(87)による検知部位

以下にガス絶縁開閉装置, 変圧器及びCVケーブルの構造に関する詳細を示す。

#### (1) ガス絶縁開閉装置の故障検知について


ガス絶縁開閉装置は、接地されたタンク内に導体が収納されており、絶縁性の高いSF6ガスにより絶縁が確保されている。

ガス絶縁開閉装置は、ブッシングを通じて架線と接続する構成である。

### a. ブッシング

ブッシングは第 2.3 図のとおりポリマー碍管に導体等が収納された構造となっており、ブッシング内の導体等の破損については、ポリマー碍管の破損がない限り考えにくい。

仮に、ポリマー碍管の破損による故障が発生した場合、導体と筐体間で地絡が発生する。その場合、地絡過電流継電器（51G）あるいは比率差動継電器（87）が設置されており、検知が可能である。

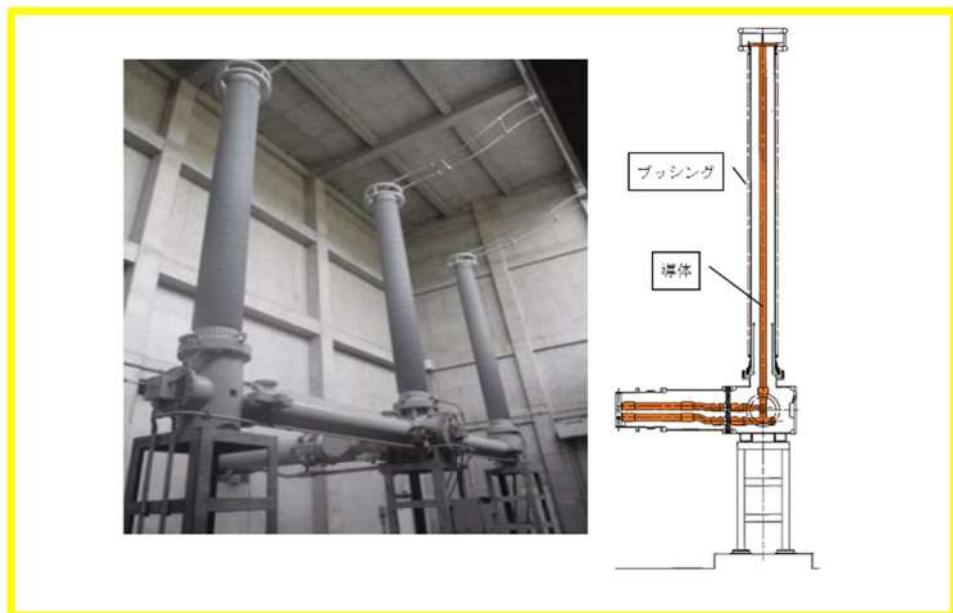

第 2.3 図 ブッシングの外観及び内部構造図

### b. ガス絶縁開閉装置（ブッシング除き）

#### (a) 導体

ガス絶縁開閉装置（GIS）は第 2.1 図のとおり絶縁スペーサでガス絶縁開閉装置内の導体を支持する構造となっており、絶縁スペーサは、機械的強度が高く壊れる可能性が小さいと考えられるところから、導体の脱落が生じにくい構造となっている。したがって、ガス絶縁開閉装置内部での 1 相開放故障は発生しにくい構造である。


仮に、絶縁スペーサが破損した場合、導体と筐体間で地絡が発生する。その場合、比率差動継電器（87）が設置されており、検知が可能である。

(b) 遮断器の投入動作不良による欠相の検知

遮断器により 1 相開放故障が発生する要因として、各相個別に開放及び投入が可能な遮断器においては、投入動作不良による欠相が考えられる。しかし、このような遮断器には、欠相継電器

(47) を設置しており、欠相の検知が可能である（第 2.4 図参照）。

欠相が生じた場合、欠相保護継電器が動作し、遮断器は 3 相開放されるため、欠相状態は解除され、また警報により、1 相開放故障の検知が可能である。

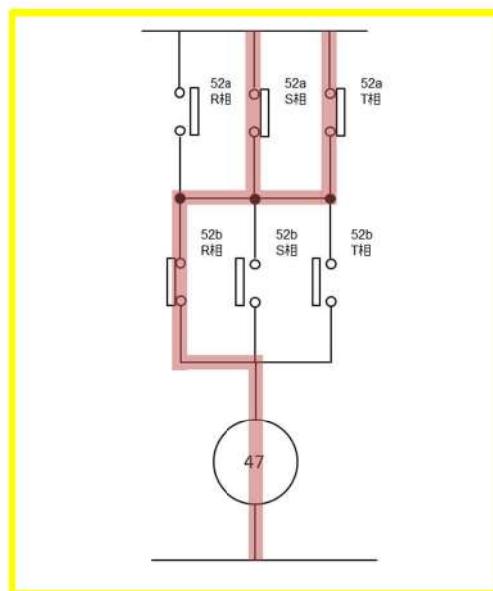

第 2.4 図 遮断器投入不良による 1 相開放故障検知のインターロック

(c) 断路器の投入動作不良による欠相の検知

断路器投入時は遮断器開放状態であり、投入操作時は基本的に現場に人員がいるため、第 2.5 図のとおり投入成功状態の確認が可能であることから、投入動作不良による欠相の検知は可能である。

なお、断路器通電状態の場合は、開放及び投入不可のインターロックが構成されており、操作不可である。



第 2.5 図 断路器の開放及び投入表示について

## (2) 変圧器の故障検知について


変圧器は、接地されたタンク内に導体が収納されており、絶縁油により絶縁が確保されている。

導体は、タンク内ブッシングを介し、リード線で変圧器巻線と連結した構造である。

変圧器は、十分強度を持った筐体内にあるため、断線が発生する可能性は低い。


仮に、変圧器の筐体内で断線が発生した場合、アークの発生により衝撃油圧継電器による機械的保護継電器又は温度継電器が動作することにより検知に至る場合や、地絡が生じることによって比率差動継電器（87）による検知が可能である。

変圧器の外形図を第 2.6 図に示す。

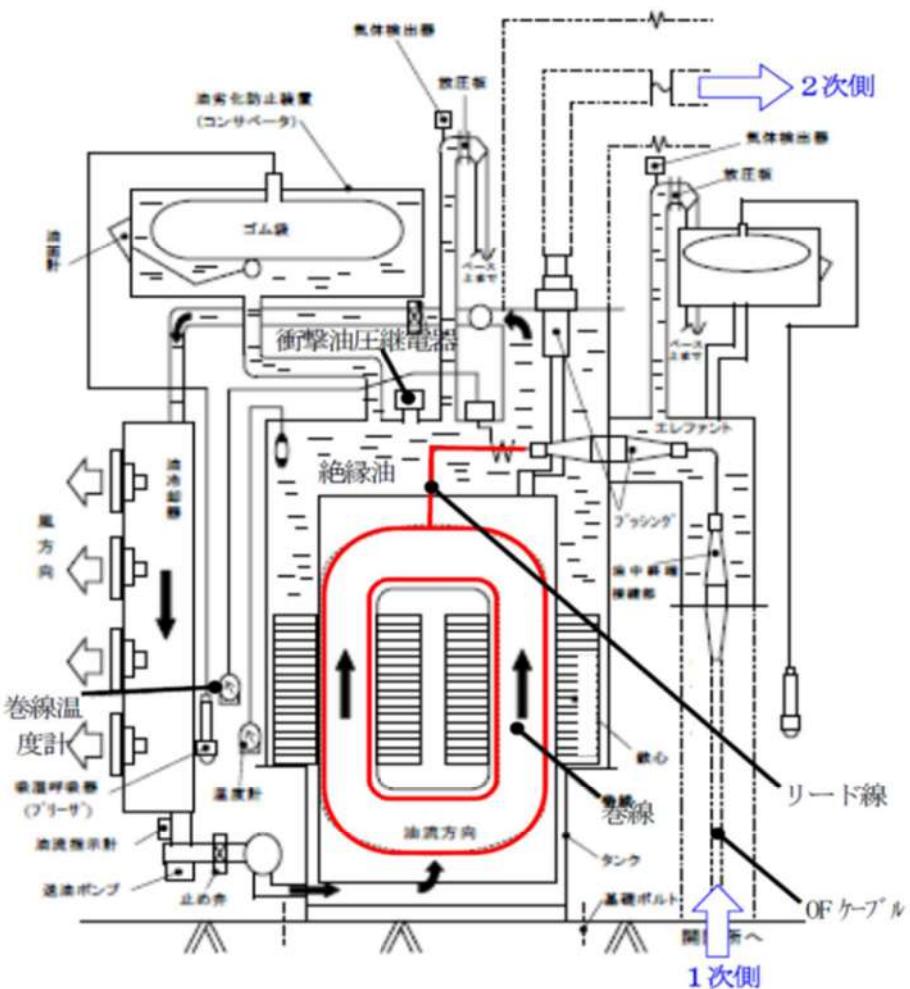


第 2.6 図 変圧器外形図（主変圧器）

変圧器の巻線は、第 2.7 図のとおり 1 ターンが複数の素線により構成されており、断線が発生し、1 相開放故障が発生する可能性は低い。

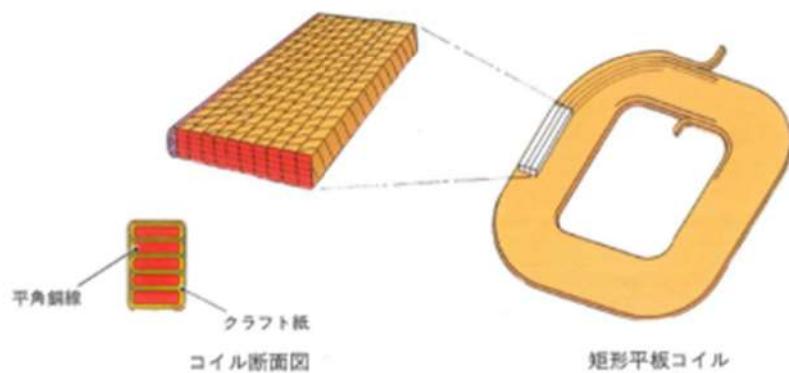

第 2.7 図 変圧器巻線概要図


ブッシングと巻線のリード線の接続箇所は、第2.8図のとおりボルトで接続している。かつ275kV系統ではテーピングを施しているため、接続が外れて断線することは無い。万が一外れた場合は、導体とタンク間の絶縁離隔距離が保てなくなるため地絡が発生し、検知が可能である。過去、このような事例が発生したことはないことをメーカにも確認している。

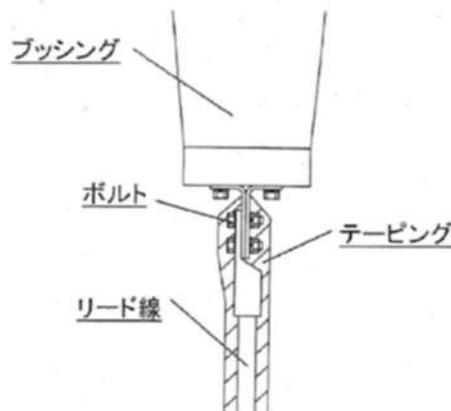

第2.8図 ブッシング接続箇所図

### (3) CV ケーブルの故障検知について

CV ケーブルは第2.9図のとおり導体が絶縁体等に内包されており、導体の断線が起きにくい構造となっている。仮に、断線が発生した場合は、導体外側にある接地された層を通じ地絡に至り、比率差動继電器(87)又は地絡過電流继電器(51G)が動作することで検知することが可能である。

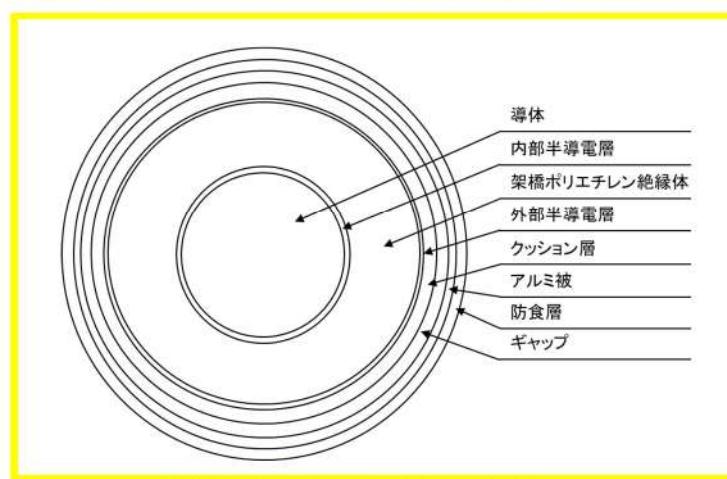

第2.9図 CV ケーブル構造図

### 3 送電線保護装置による検知

送電線保護装置は、装置の健全性の自己監視機能として、3相電流の平衡監視機能を有している。

#### 検出条件

$$I_{max} - 4 \times I_{min} \geq CT\text{ 2次側定格} \times 10\%$$

R相断線時 :  $I_{max} = 1$ 相分の潮流 (健全相 S, T)

$$I_{min} = R\text{相電流} = 0A$$

$$CT\text{ 2次側定格} = 5A$$

式に代入する

$$I_{max} \geq 0.5A$$

通常時は、CT～入力変換器間の断線検出を主な目的としているが、系統の1相断線時の電流不平衡により検出条件を満たせば、本機能により故障として検出することが可能となる。




第3.1図 送電線保護装置による検知

#### 4 各設備での故障の検知方法について

泊発電所における電気系統のうち、1相開放故障発生のおそれがある設備について検知の方法は以下のとおりである。

第4.1表 各設備での検知方法

設 備	検知方法
G I S	ブッシング破損 (275kV系統)  ブッシングはポリマー碍管内に導体等が収納された構造となっており、ブッシング内の導体等の破損については、ポリマー碍管の破損がない限り考えにくい。 仮に、ポリマー碍管の破損による故障が発生した場合、導体と接地物間の絶縁が保てなくなるため地絡が発生する。その場合、比率差動継電器(87)あるいは地絡過電流継電器(51G)が設置されており、検知が可能。
	エポキシ碍管の破損 (66kV系統)  エポキシ碍管は、接地されたタンク内に収納されており、エポキシ碍管内に電力ケーブルが接続された構造となっており、機械的強度が高く、壊れることはない。仮に、破損した場合は、電力ケーブル導体とタンク間の絶縁距離が保てなくなるため地絡が発生し、地絡過電圧継電器(64)が設置されており、検知が可能な設計とする。
	導体部の断線  絶縁スペーサ（材料：エポキシ樹脂）でG I S内の導体（材料：アルミ合金）を支持する構造となっており、絶縁スペーサは、機械的強度が高く、壊れることがない。 また、導体は接地されたタンク内に収納されており、脱落しない構造であるが、導体脱落による断線を想定した場合、導体とタンク間の絶縁離隔距離が保てなくなるため地絡が発生し、275kV系統には比率差動継電器(87)あるいは地絡過電流継電器(51G)が設置されており、検知が可能。また、66kV系統には比率差動継電器(87)あるいは地絡過電圧継電器(64)を設置し検知可能な設計とする。
	遮断器の故障  275kV系統においては、遮断器により1相開放故障が発生する要因として、投入動作不良による欠相が考えられる。しかし、投入動作不良による欠相が発生した場合においては、欠相継電器(47)を設置しており、検知が可能。 66kV系統においては、遮断器は三相一括操作で三相は連結リンクで係合されている。連結リンクは金属製で機械的強度が高く壊れることのない設計とする。
	断路器の故障  断路器投入時は遮断器開放状態であり、投入操作時は現場に人員がいるため、投入成功状態の確認が可能である。断路器通電状態の場合は、開放・投入不可のインターロックが構成されており、点検時以外（現場に人がいない状態）では操作不可。
変压器	導体部の断線  変圧器1次側の接続部位に破損が想定される架線の碍子は存在せず、また、変圧器の導体は、十分強度を持った筐体内にあることから、断線の可能性は考えにくい。 しかし、仮に、配線の断線が発生した場合、接地された筐体を通じ地絡となることで、275kV系統においては、比率差動継電器(87)又は地絡過電流継電器(51G)若しく地絡過電圧継電器(64)が動作する、あるいは、アークによるガス圧上昇により機械的な異常を検知することで検知が可能。 また、66kV系統においては、比率差動継電器(87)あるいは地絡過電圧継電器(64)が動作する、あるいは、アークによるガス圧上昇により機械的な異常を検知できる設計とする。

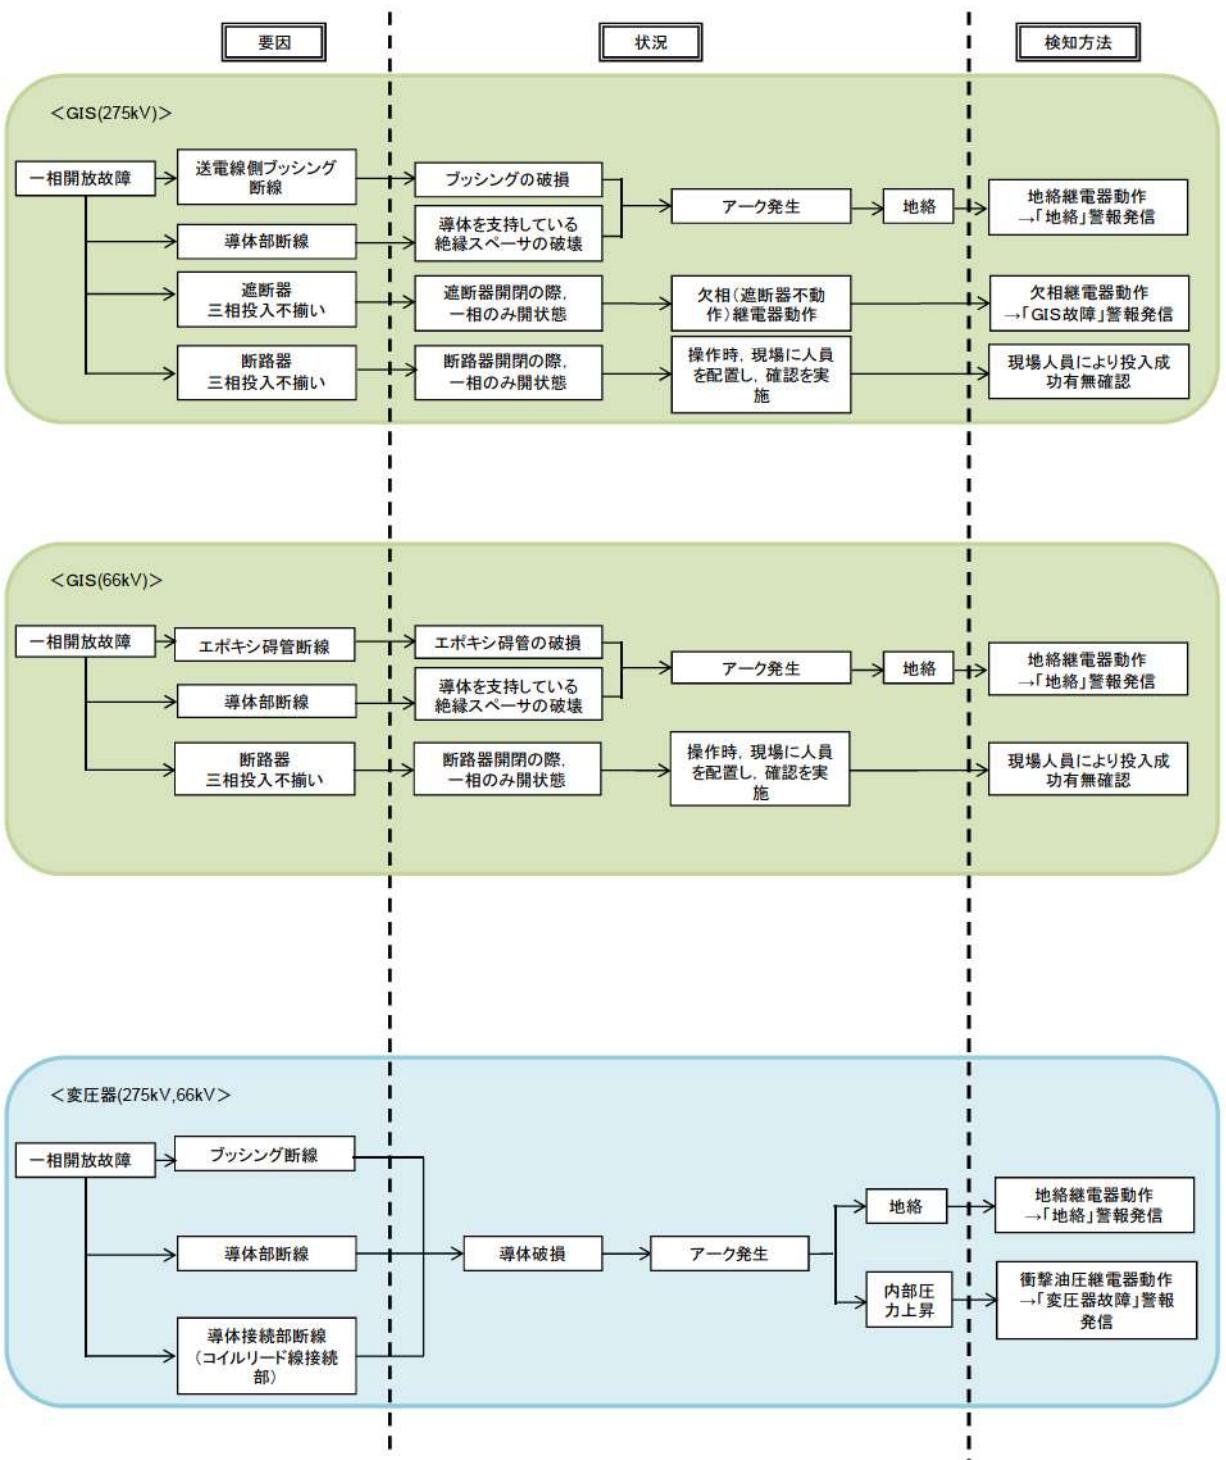

第4.1図 各設備での故障検出

## 5 巡視点検による検知について（275kV 系統）

遮風建屋は、外部電源をガス絶縁開閉装置へ引き込むため、送電線を碍子により固定している。導体は気中に露出しており、米国バイロン2号機の事象と類似した箇所であるため、運転員が毎日実施する巡視により、仮に碍子の破損等が発生した場合においても、巡視点検により確認可能であり、1相開放故障を早期に検知することが可能である。

なお、送電線については、適宜巡視を実施している。




第 5.1 図 275kV 架線部（引留碍子）



第 5.2 図 275kV GIS（架線部なし）

(参考) 米国バイロン 2 号の事象

屋外の気中絶縁開閉所において、碍子の損壊により C 相母線が断路器との接続部で切れて 1 相開放故障状態になった様子。

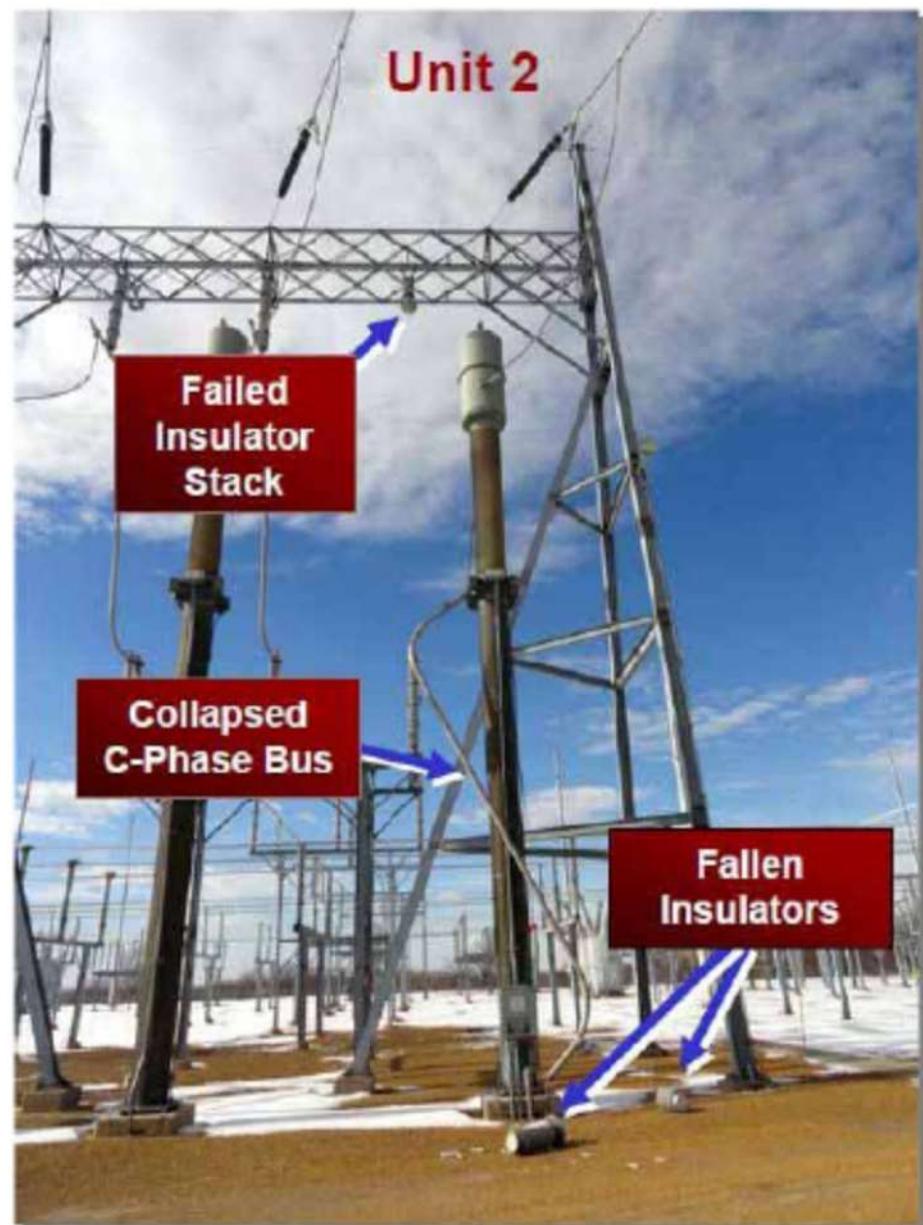

(NRC ホームページ公開資料より抜粋)

第 5.3 図 米国バイロン 2 号の事象

## 6 保護継電器が検知可能な範囲について

変圧器1次側において1相開放故障が発生した場合には、以下の保護継電器により設定値に到達した場合、検知可能である。

第6.1表 主な保護継電器

主な保護継電器	概要
不足電圧継電器(27)	1相開放故障の影響により所内母線の検知電圧が3割程度低下した場合、不足電圧継電器が作動し、警報が発報することにより、異常を検知することが可能。
過電流継電器(51)	1相開放故障の影響により所内母線電圧の不平衡が発生した場合において過電流トリップした場合、1相欠相の可能性があることから原因調査を行う手順を定めており、原因調査結果から、1相開放故障を検知することが可能。
過負荷継電器(49)	1相開放故障の影響により所内母線電圧に不平衡が発生した場合、それに伴う電流値が設定値を超えた場合、警報が発報されることにより、原因調査結果から、1相開放故障を検知することが可能。

ただし、地絡・短絡を伴わない1相開放故障の場合、設備構成や負荷状況によっては、保護継電器の設定値まで値が変動しない可能性がある。

- 不足電圧継電器にて検知できない事象

不足電圧継電器は、所内母線に設置しており、母線電圧が低下した場合に、保護装置が動作する。これらの設定値は、電圧変動による誤動作が起きないよう、大型電動機の起動時の電圧低下や送電系統の電圧変動などを見込んだ上で設定値を定めており、69%以上としている。

仮に、短絡・地絡を伴わない1相開放故障が発生した場合に、これらの設定値を下回る電圧変動が発生すれば検知可能であるが、変圧器の巻線構成及び負荷状態によっては、電圧がほぼ低下しない状態となり、不足電圧継電器の動作値まで到達しない可能性があり、その場合不足電圧継電器にて検知できない。

- ・過電流継電器にて検知できない事象

電流については、安定巻線の作用により、電源側電流のうち、零相電流のみ安定巻線に流れ、正相及び逆相電流が所内側へ流れる。電流の大きさ及び位相については、所内側電圧がほぼ正常を保っており、電動機の正常運転を維持することから、全相が1相開放故障前と等しい電力を消費するように、3相電流が流れようとする。

しかし、この電流値が、過電流継電器の設定値に到達しない場合は、過電流継電器による検知はできない。これらの設定値は、電動機ごとの定格電流の約150%にて動作となるよう設定している。また、過負荷継電器により、電動機ごとに定格電流の約110%増加した場合に動作となるよう設定している。

INSS 及び EPRI にて実施された解析結果も以下のとおり安定巻線  $\Delta$  を含む場合、電流、電圧がほとんど変化しない結果も報告されている。

第 6.2 表 INSS 及び EPRI における解析結果

パラメータ			INSS	EPRI
無負荷	低圧側	電圧	ほとんど変化なし	変化無し
		電流	—	解析無し
有負荷	低圧側	電圧	ほとんど変化なし	0~20%ほど降下
		電流	ほとんど変化なし	解析無し

なお、外部電源側（入力）Y、負荷側（出力）Δ、外部電源側（入力）Y、負荷側（出力）Yの場合及び外部電源側Y、負荷側 $Y + \Delta$ の安定巻線の場合は、電圧の変化による地絡のない1相開放（欠相）を検出することはできない、又は困難である。

しかし、上記以外の結線の変圧器は、中央制御室の電圧計の変化で地絡のない1相開放（欠相）を検出することはできると報告されている。

## 7 運転員への当該事象に関する教育及び規定類への反映

米国原子力規制委員会による情報「電源系統の設計における脆弱性」(Bulletin2012-01)に記載されたバイロン2号機での1相開放故障に係わる事象を受け、原子力規制委員会による指示文書(H25.10)を基に本事象の対策について検討した。

泊発電所3号炉において、1相開放故障が発生した場合の検知性や発生が想定される箇所ごとの検知方法を検討した結果から、一部を除き、既設置の保護継電器などの検知デバイスにより検知可能と判断しているが、人的な検知（巡視点検等）を加えることで、一部の保護継電器等による検知が期待できない箇所の1相開放故障の発見や、その兆候を早期に発見できる可能性を高めることとしている。

また、万一上記対応にて1相開放故障が検知されない状態において、当該の電源系につながる安全系機器が1相開放故障による悪影響が生じた場合にも、運転員がそれを認知し、適切な対応を行えるよう手順書等を整備している。

なお、上記の人的な検知並びに対応には、バイロンの事象から得られた1相開放故障に関する知見が有用であることから、これらをマニュアル等に反映し、運転員の事象に対する認識を高めることとしている。

(得られた知見)

①母線電圧が不足電圧継電器の動作設定値以下にならない場合もあり、欠相を検出できない可能性がある

②母線電圧低下に伴い負荷電流が上昇し、当該母線に接続された各補機が過電流継電器の動作により連続的にトリップする

③現場確認、電圧計の指示低下により当該母線が異常と判断した場合は、健全系統への電源切替が必要

④電動機による異常な挙動（振動・異音）が発生する\*

\*既にマニュアル等へ記載しており異常が疑われる場合は保修課員へ連絡し詳細な点検を実施しているため、運転員の巡視点検の心得として記載する運転要領へは①から③について

反映している。

本事象の教育を継続的に行うことにより、運転員への「気づき」を醸成していくこととする。

なお、これらの対応により運転員が1相開放故障を認知すれば、既存の健全系統への電源切替の手順書にて切替操作を行う。

## 8 泊3号炉 1相開放故障対応の概要について

GIS から変圧器の1次側の接続部位は、米国バイロン2号炉同様の架線による接続ではなく、接地された筐体・管路内に配線が収納された構造（GIS, CV ケーブル, 相分離母線）であり、このような構造の場合、破損が想定される架線部は存在せず、また仮に導体の断線による1相開放故障が発生したとしても、接地された筐体・管路を通じ完全地絡となることで、保護継電器による検知が可能である。

1相開放故障において自動検知が困難な箇所は、米国バイロン2号機の故障箇所のような架線部であり、泊3号炉では GIS への送電線引込部に架線部がある。この送電線引込部における1相開放故障に対し、外部電源の複数回線接続、巡視点検により1相開放故障が問題とならないようにしている。

具体的には、以下のとおりである。

- 保安規定に外部電源との接続は3回線以上で接続するよう定めることとしており、複数回線と接続されていれば、1相開放故障が発生しても、他の回線により各相の電圧が維持されるため、問題が生じない。
- 架線部（送電線引込部）での1相開放故障が発生した場合には、自動検知ができないため、故障状態が放置されないよう、運転員の巡視点検（1回／1日）にて架線部（送電線引込部）の確認を実施している。

## 別紙4 1相開放故障発生箇所の識別とその後の対応操作について


### 1. 通常運転時

#### (1) 275kV送電線で発生する1相開放故障

(目視点検)

##### a. 1相開放故障直前の状態


第1.1.1図のとおり、275kV送電線から予備変圧器及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

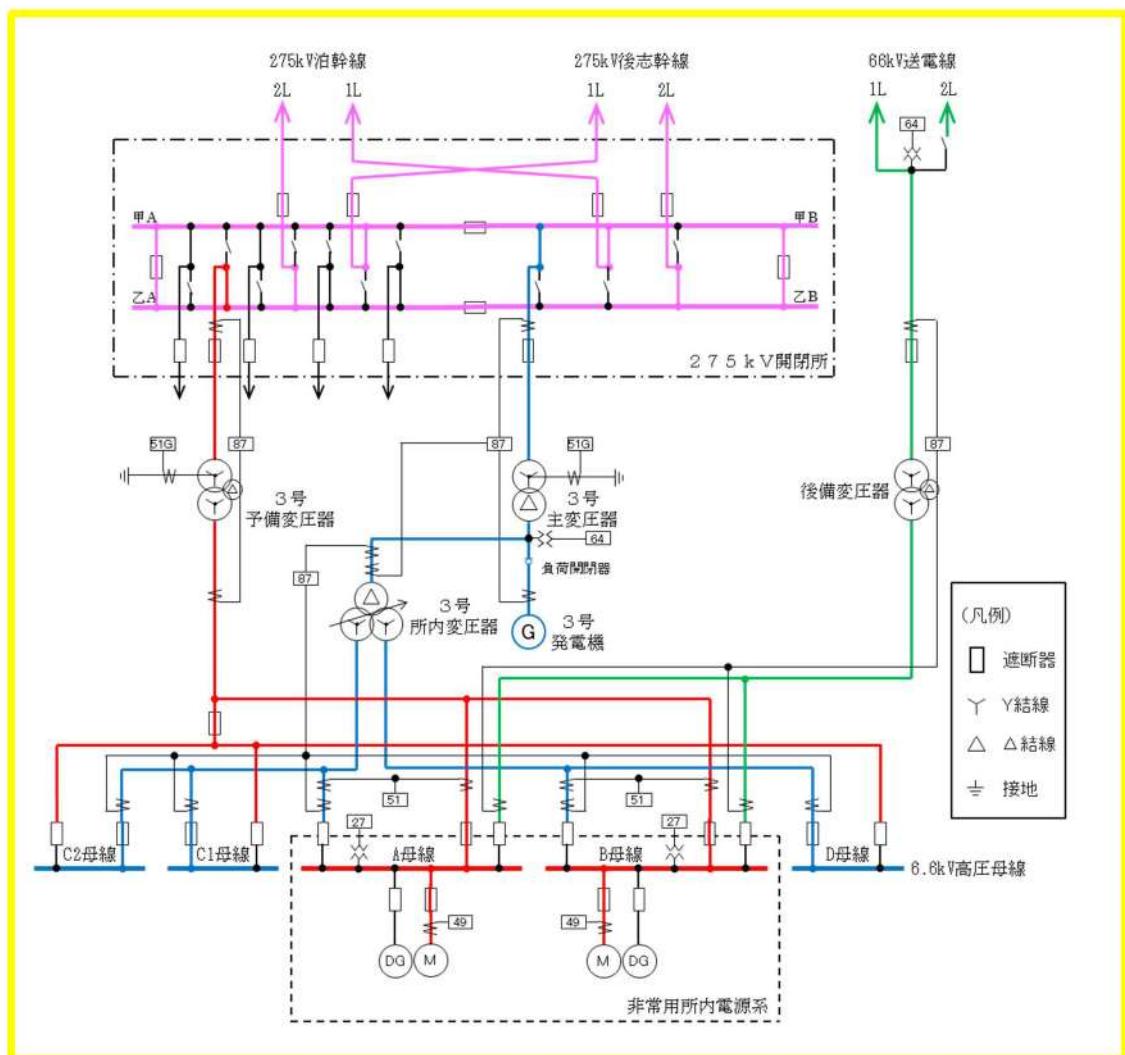

第1.1.1図 1相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態


第1.1.2図のとおり、275kV送電線の1回線で1相開放故障が発生すると、故障部位を目視で確認できる。このことから運転員は、275kV送電線の1回線にて1相開放故障が発生したことを検知可能である。

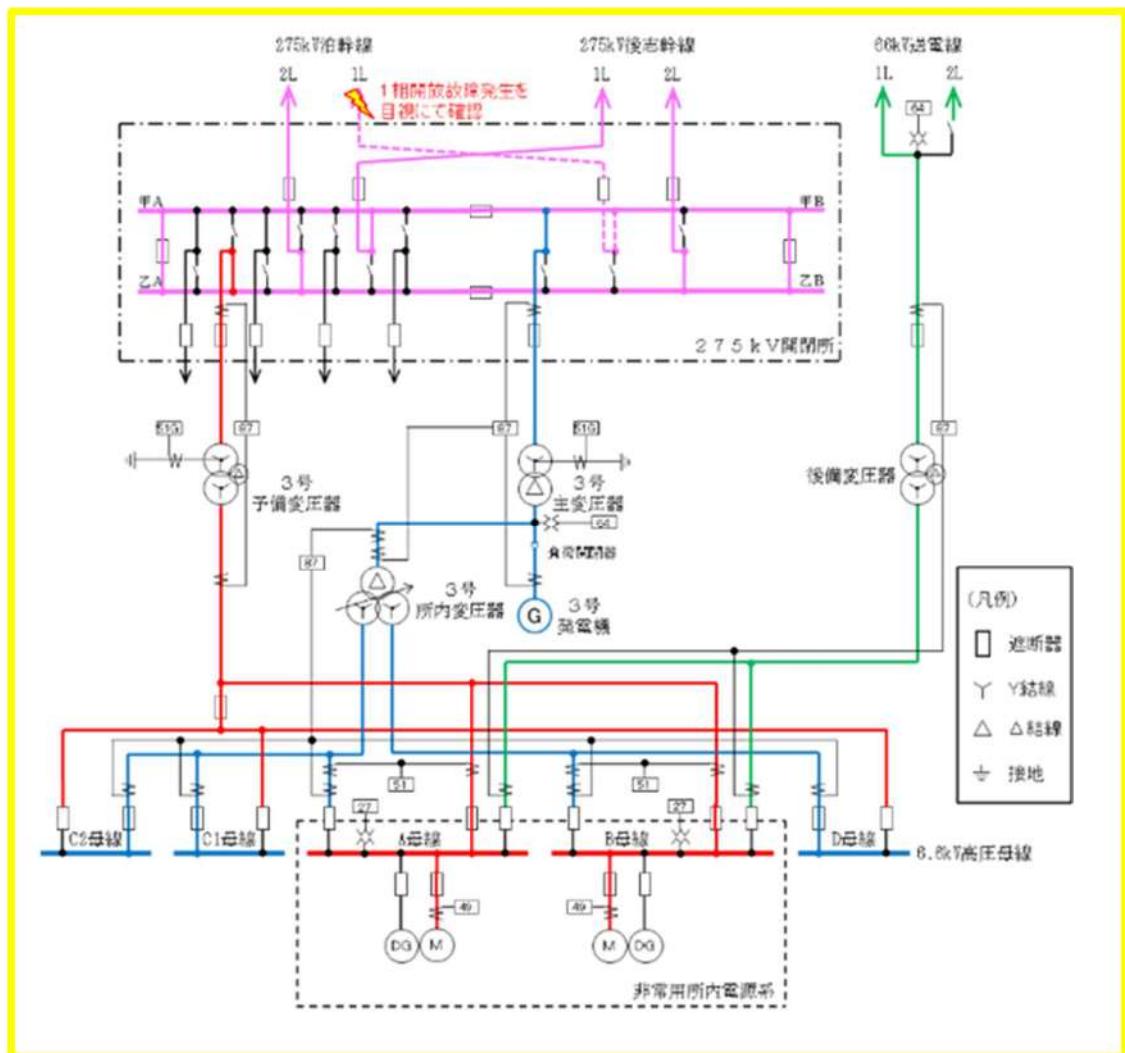

第1.1.2図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態

第1.1.3 図のとおり、運転員の手動操作により、275kV 送電線 1 回線を外部電源系から隔離する  
と、残り 3 回線で予備変圧器及び非常用高圧母線へ電源供給を行う。(非常用高圧母線の電圧は変  
化無し。)

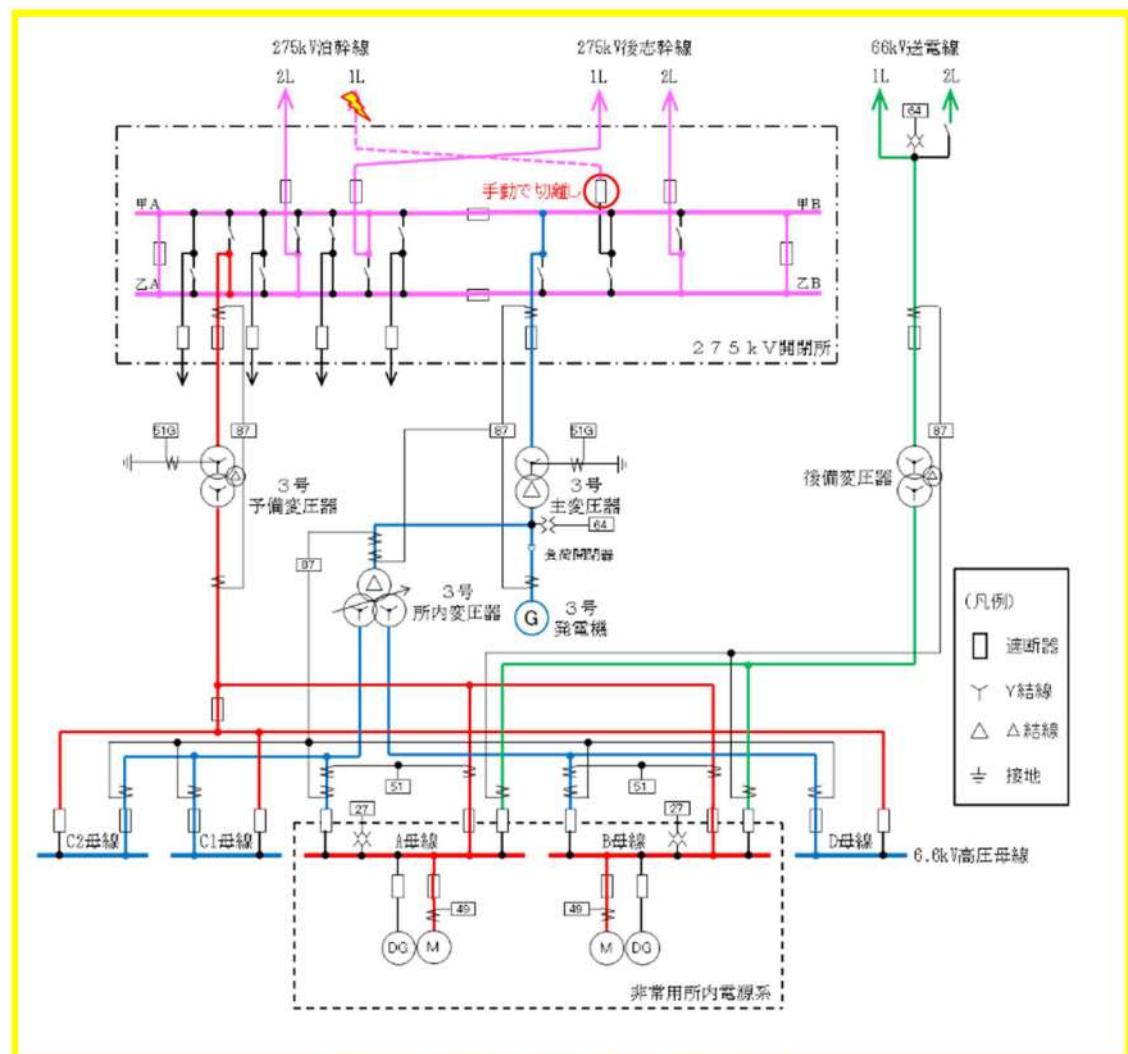


第1.1.3図 故障箇所を隔離した状態

(2) 66kV 送電線で発生する 1 相開放故障

(地絡過電圧継電器 (64) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 1.2.1 図のとおり、275kV 送電線から予備変圧器及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

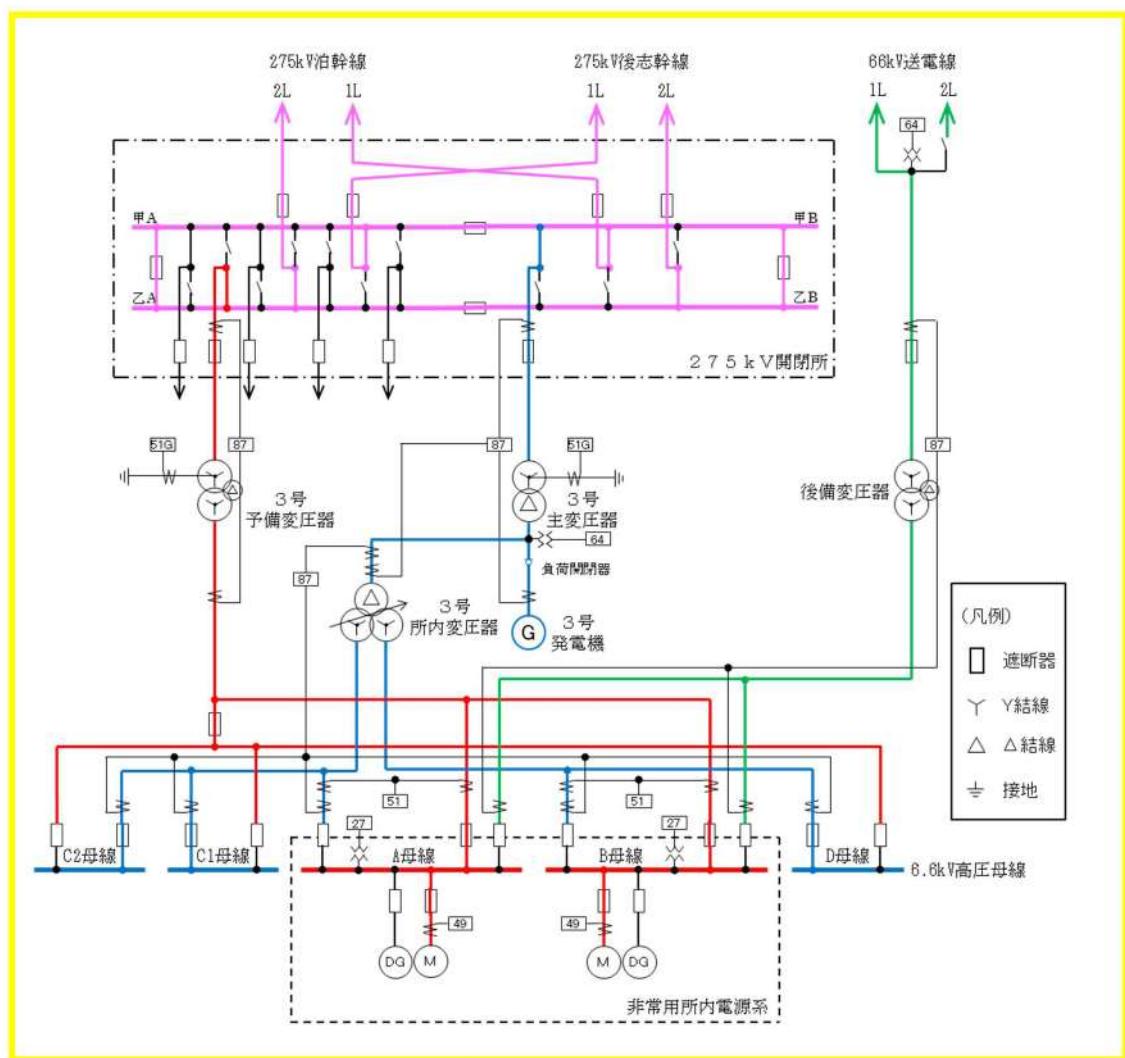

第 1.2.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態


第1.2.2図のとおり、66kV送電線で1相開放故障が発生すると、地絡過電圧继電器(64)が動作する。このことから運転員は、66kV送電線にて1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

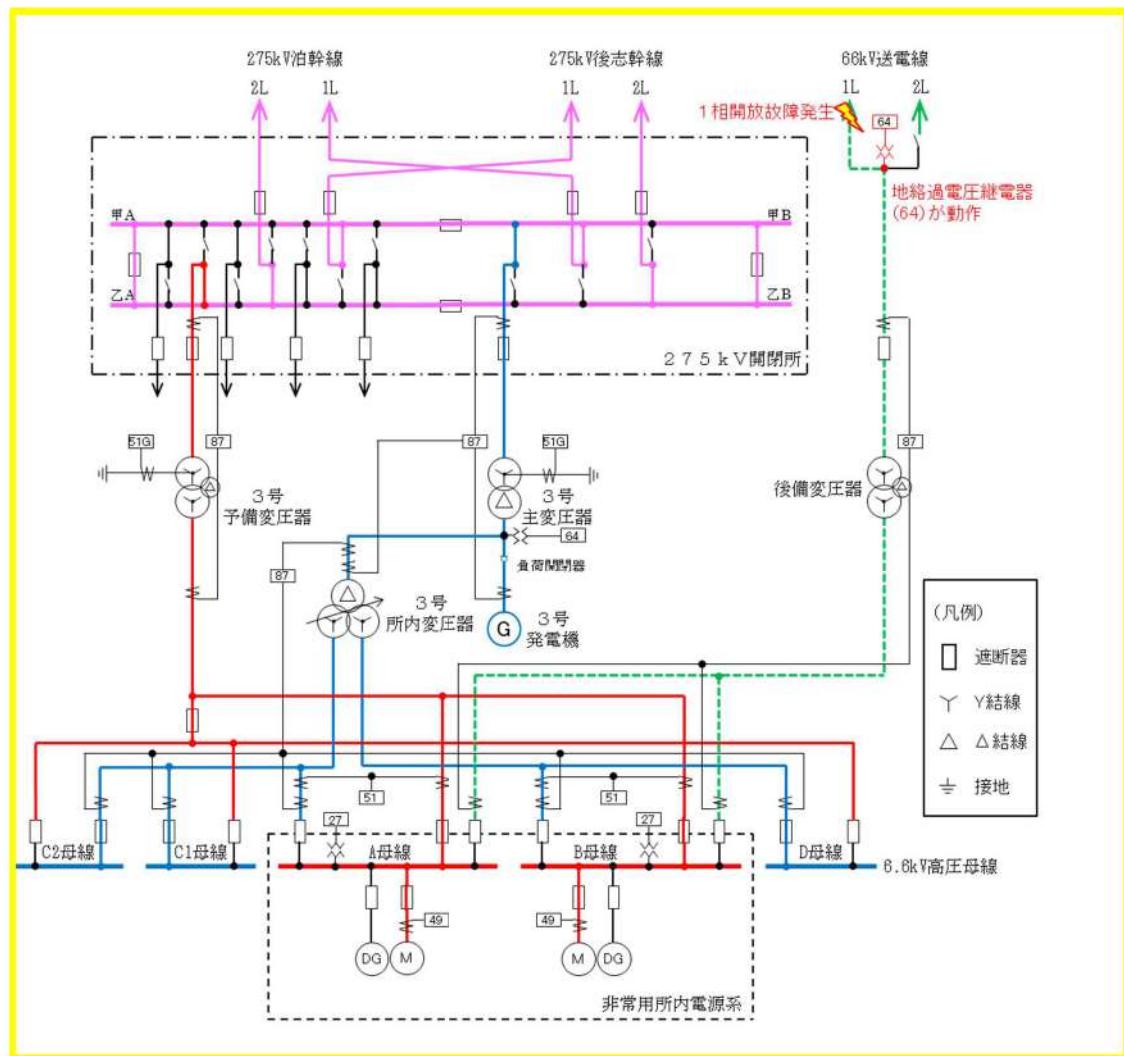

第1.2.2図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態

第1.2.3 図のとおり、運転員の手動操作により、66kV 送電線を外部電源系から隔離する。275kV 送電線で予備変圧器及び非常用高圧母線へ電源供給を継続する。(非常用高圧母線の電圧は変化無し。)

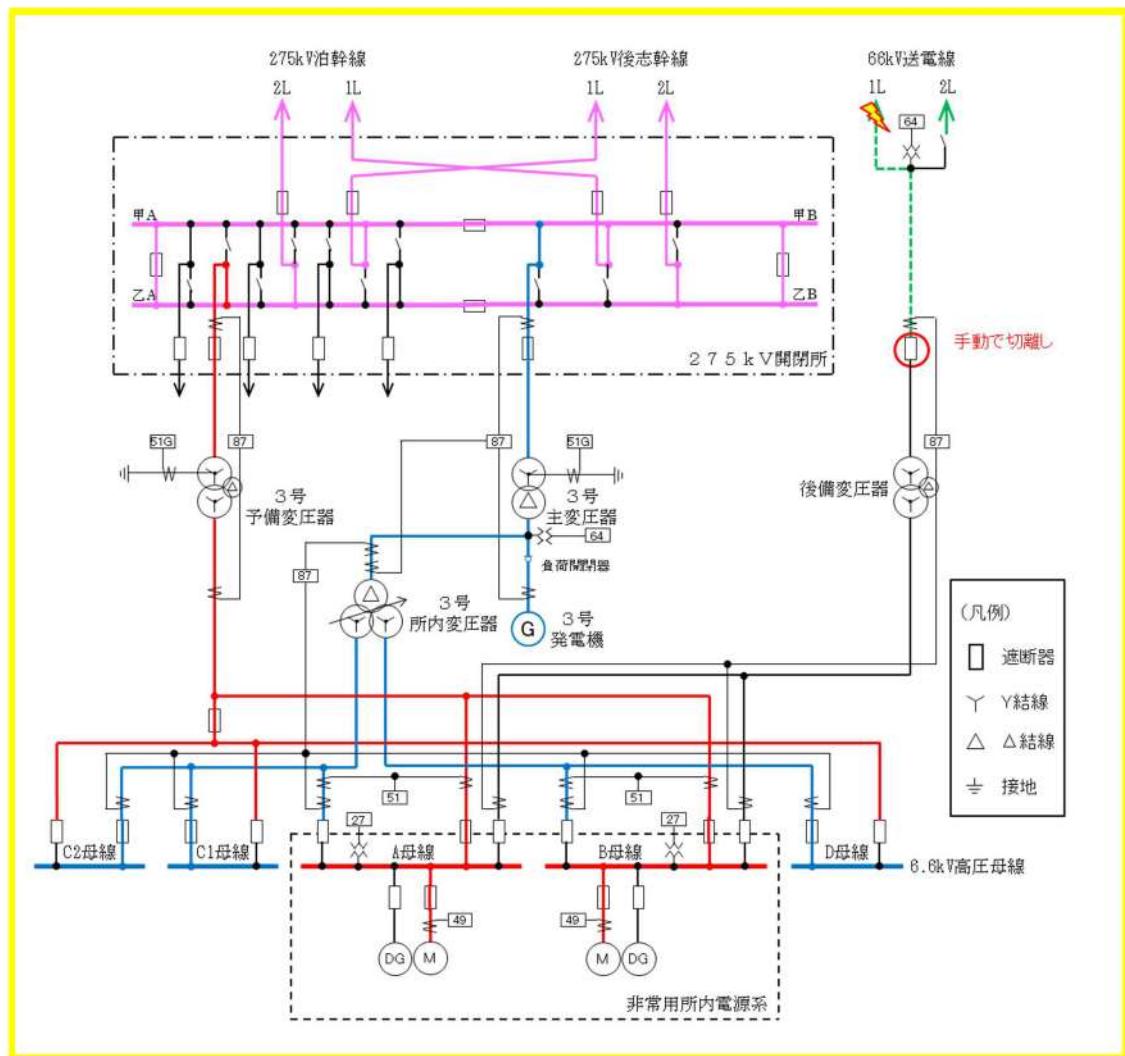


(3) 予備変圧器 1 次側で発生する 1 相開放故障

(比率差動継電器 (87) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 1.3.1 図のとおり、275kV 送電線から予備変圧器及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

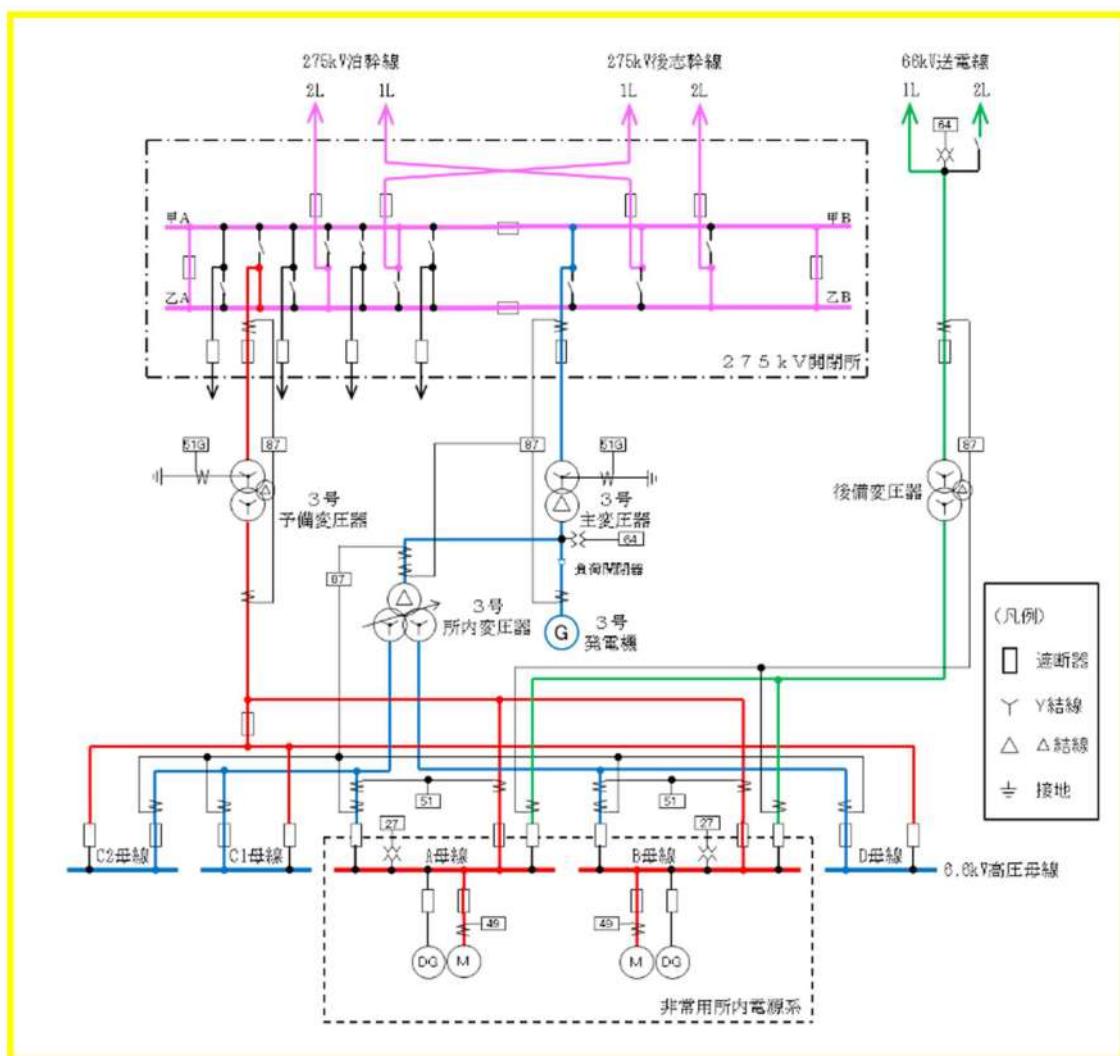

第 1.3.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態


第 1.3.2 図のとおり、予備変圧器の1次側で1相開放故障が発生すると、予備変圧器の比率差動继電器(87)が動作する。このことから運転員は、予備変圧器の1次側にて1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

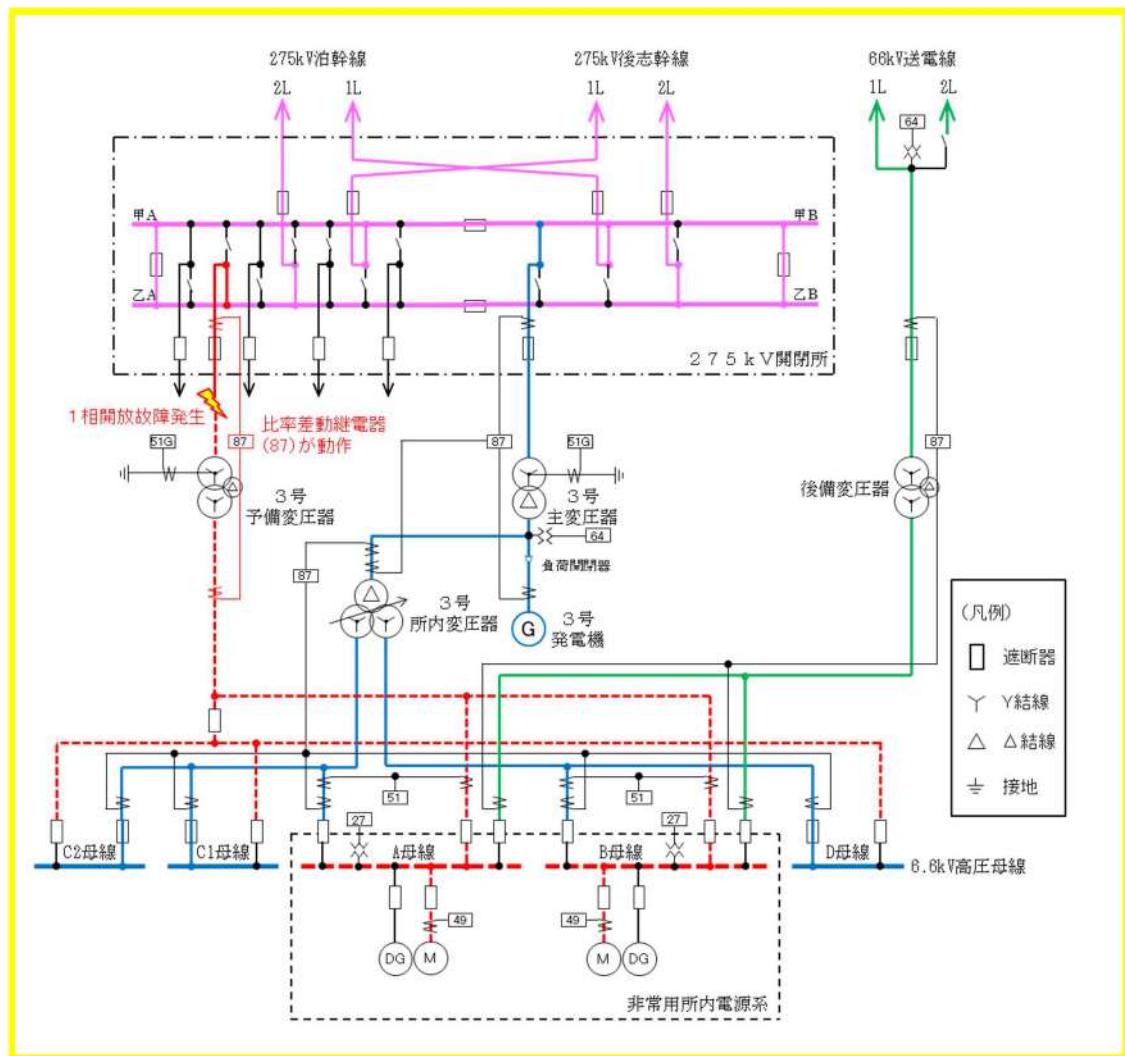

第 1.3.2 図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態

第1.3.3図のとおり、比率差動継電器(87)の動作により、予備変圧器を外部電源系から隔離すると、所内変圧器に接続する遮断器が自動で投入され、非常用高圧母線に電源供給を行う。

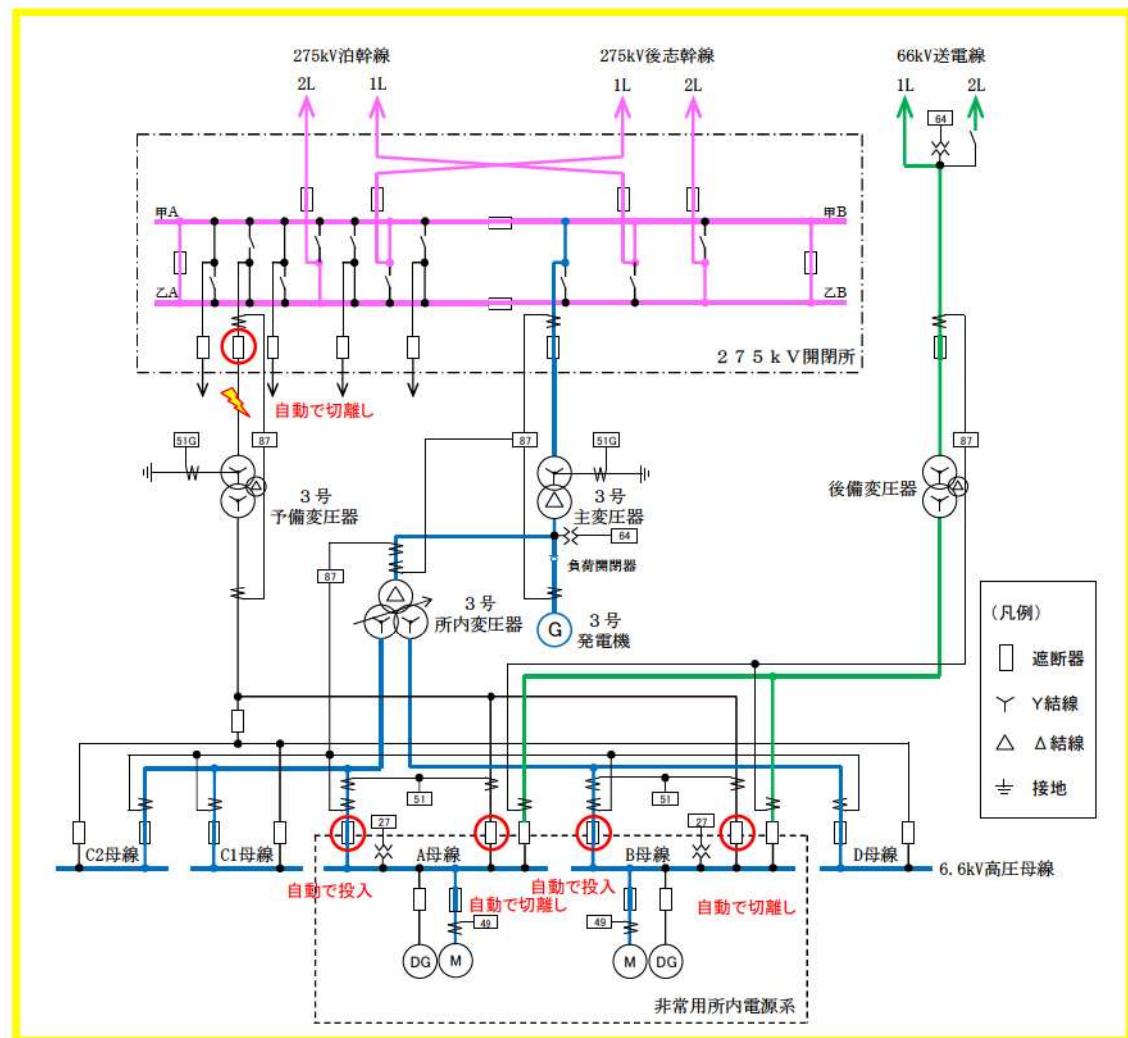


第1.3.3図 故障箇所を隔離した状態

(4) 予備変圧器 1 次側で発生する 1 相開放故障

(地絡過電流継電器 (51G) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 1.4.1 図のとおり、275kV 送電線から予備変圧器及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

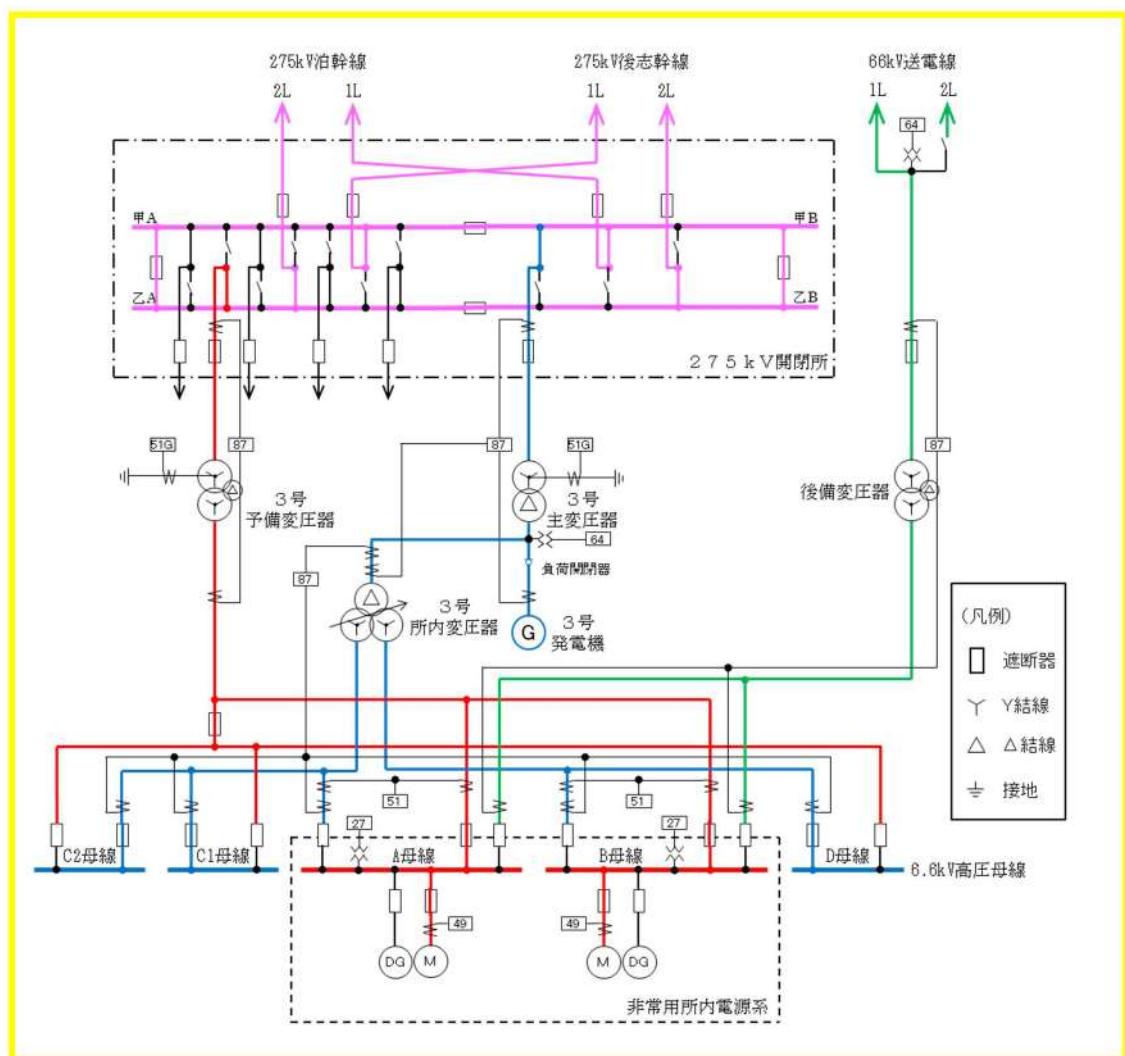

第 1.4.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態


第 1.4.2 図のとおり、予備変圧器の1次側で1相開放故障が発生すると、予備変圧器の地絡過電流继電器(51G)が動作する。このことから運転員は、予備変圧器の1次側にて1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

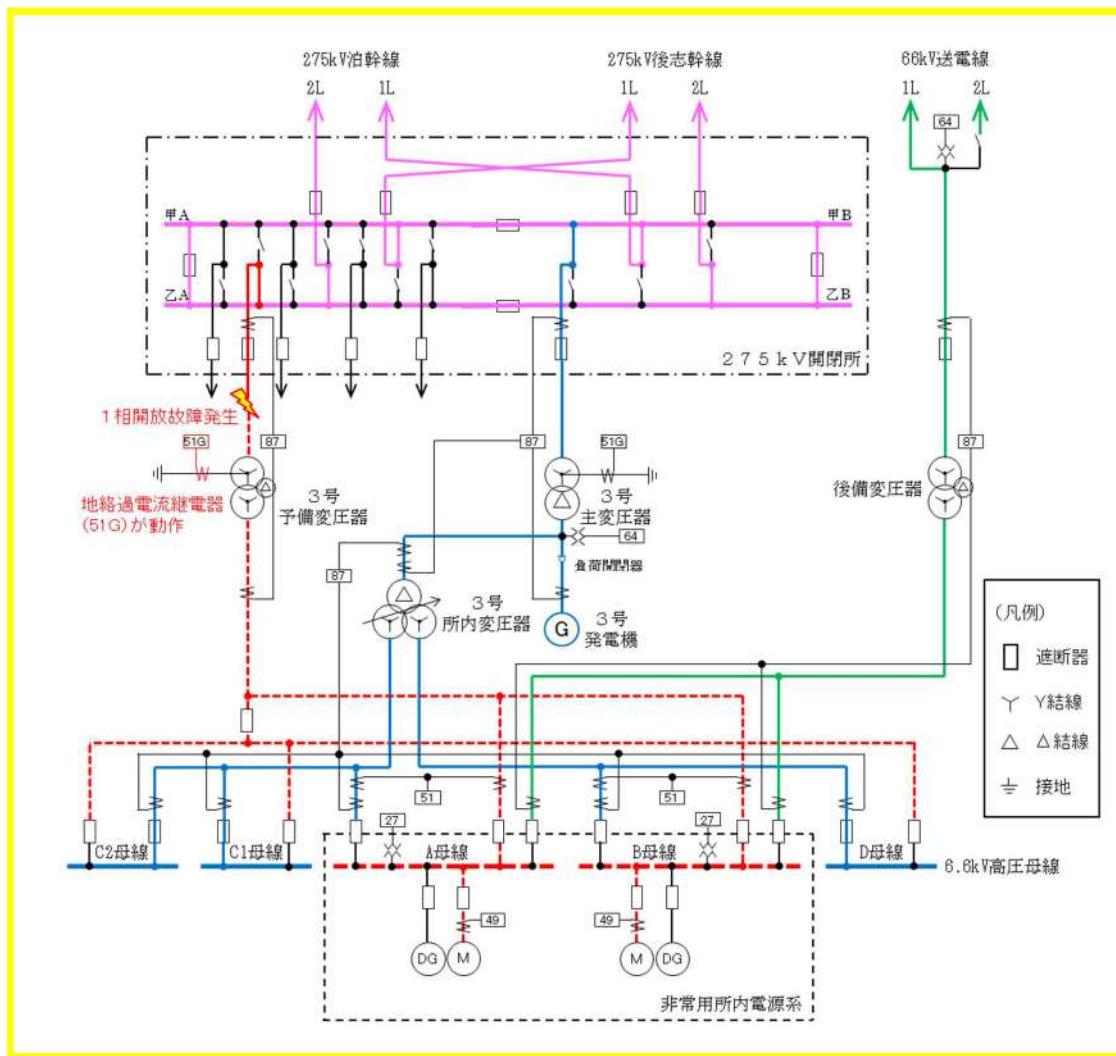

第 1.4.2 図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態

第1.4.3図のとおり、運転員の手動操作により、予備変圧器を外部電源系から隔離すると、所内変圧器に接続する遮断器が自動で投入され、非常用高圧母線に電源供給を行う。

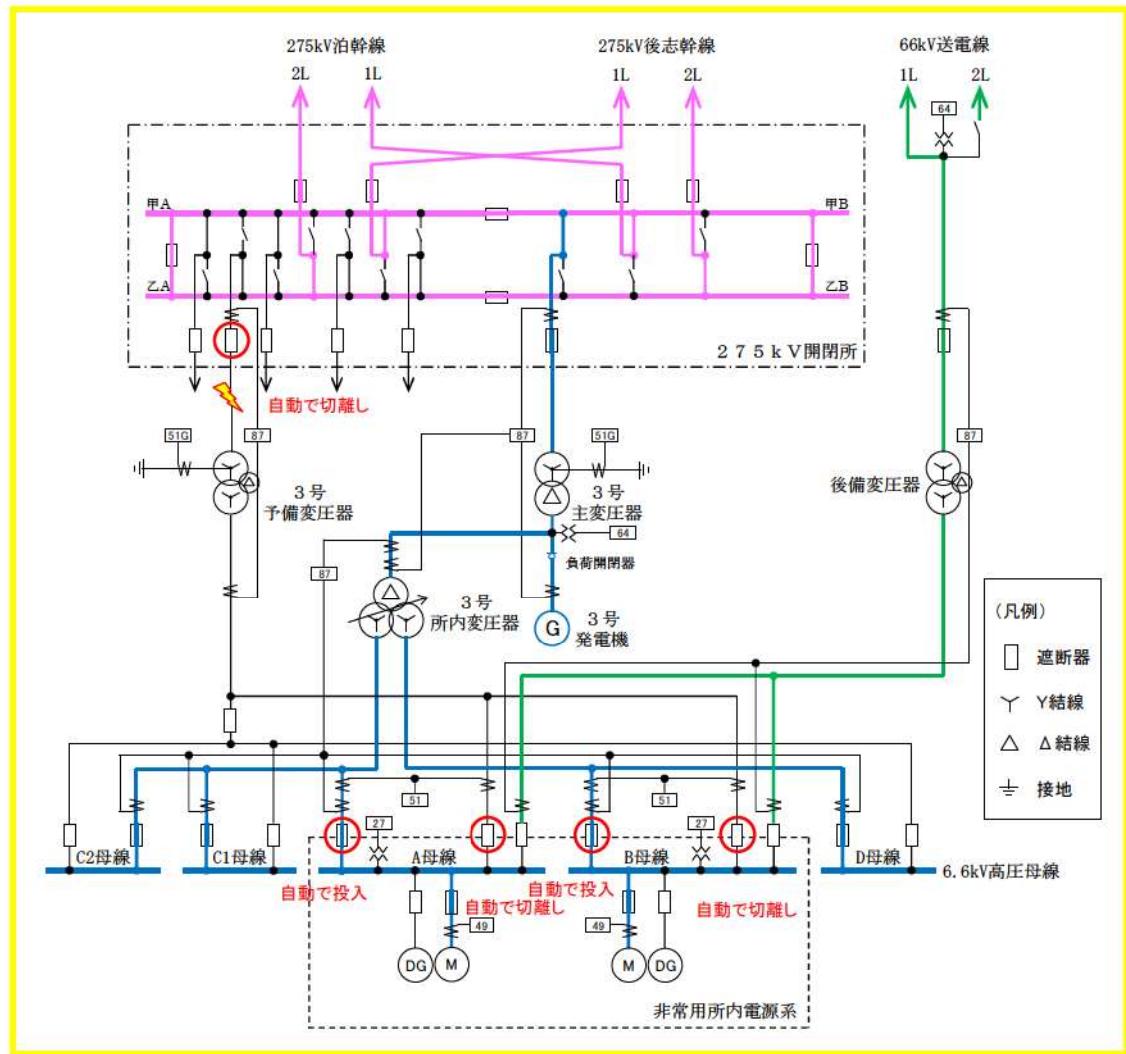


(5) 予備変圧器 1 次側で発生する 1 相開放故障

(過負荷继電器 (49) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 1.5.1 図のとおり、275kV 送電線から予備変圧器及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

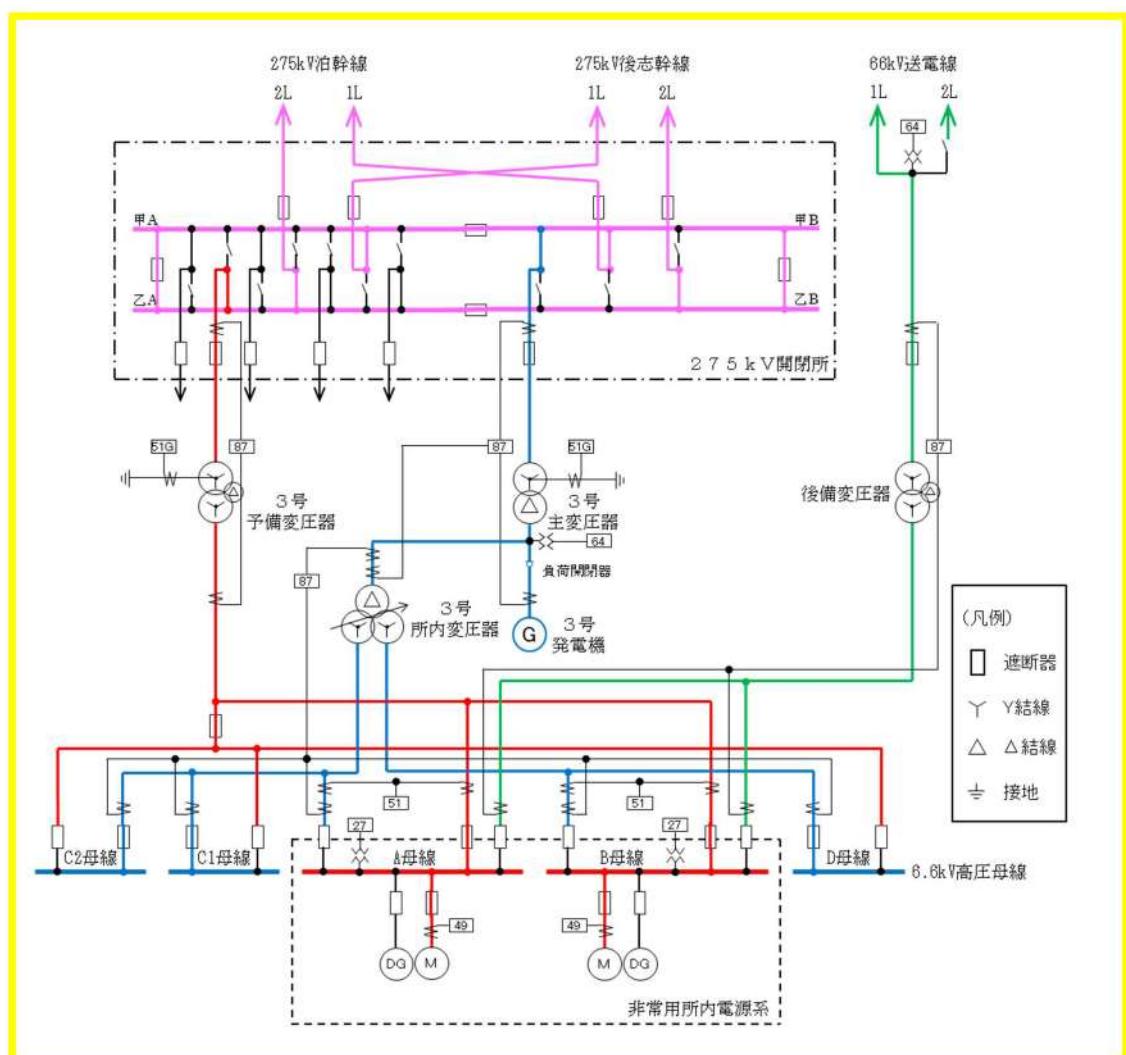

第 1.5.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態


第 1.5.2 図のとおり、予備変圧器の1次側で1相開放故障が発生すると、予備変圧器から受電していた複数の負荷の過負荷継電器 (49) が動作する。このことから運転員は、予備変圧器の1次側にて1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

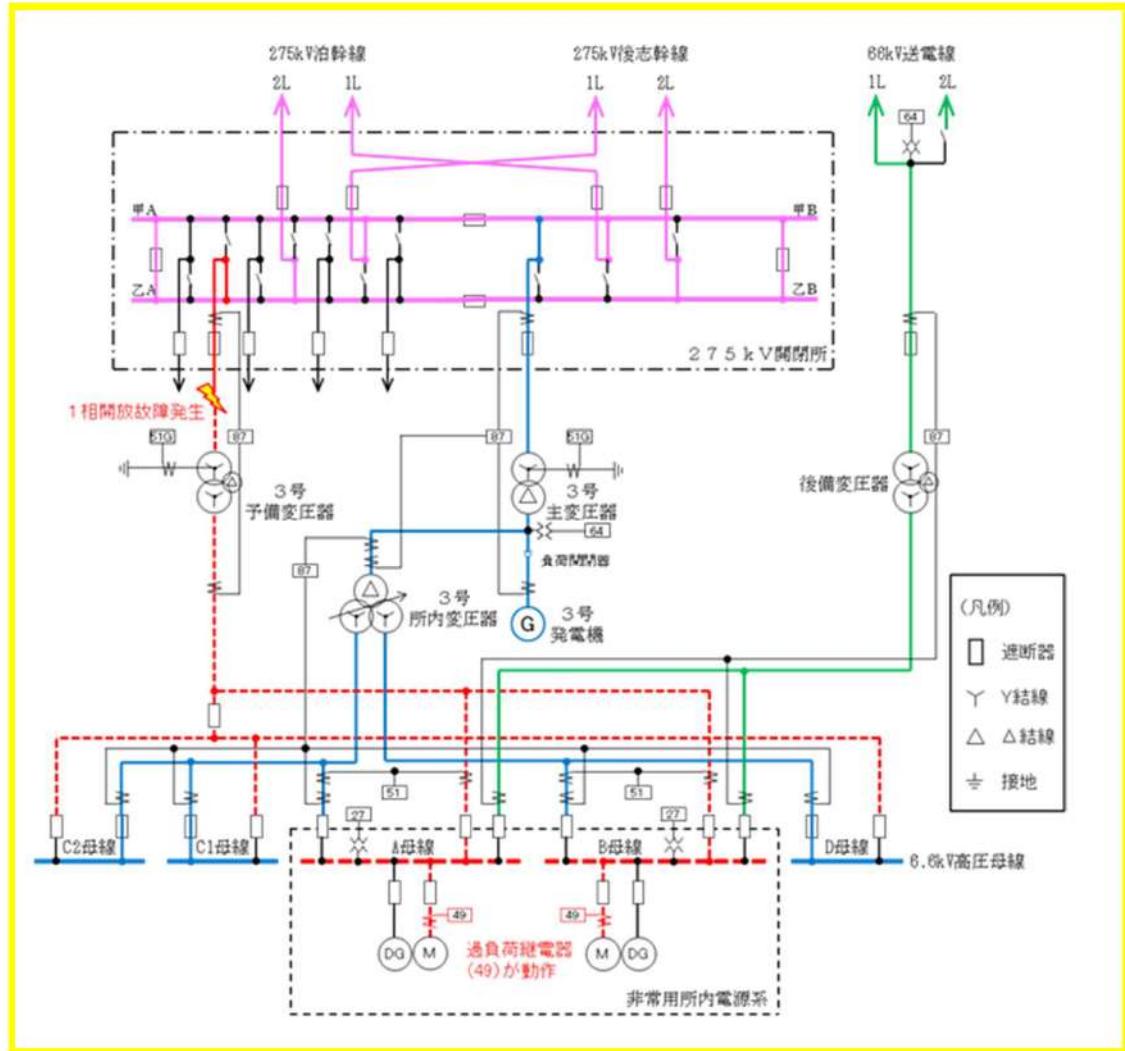

第 1.5.2 図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態

第1.5.3 図のとおり、運転員の手動操作により、予備変圧器を外部電源系から隔離すると、所内変圧器に接続する遮断器が自動で投入され、非常用高圧母線に電源供給を行う。

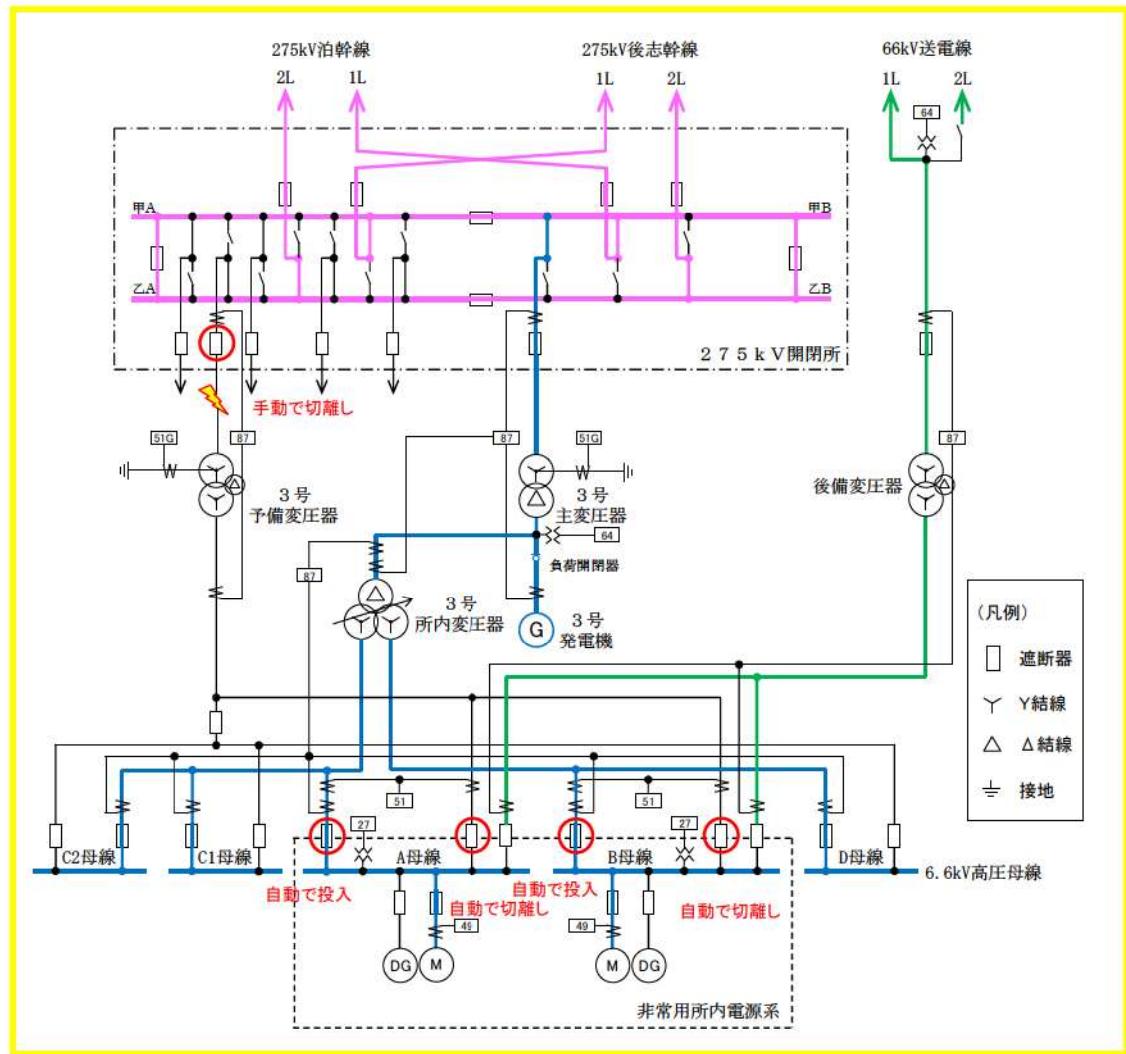

第1.5.3図 故障箇所を隔離した状態


## 2. プラント停止時

### (1) 275kV 送電線で発生する 1 相開放故障

(目視点検)

#### a. 1 相開放故障直前の状態


第 2.1.1 図のとおり、275kV 送電線から予備変圧器、主変圧器、所内変圧器、常用高圧母線及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

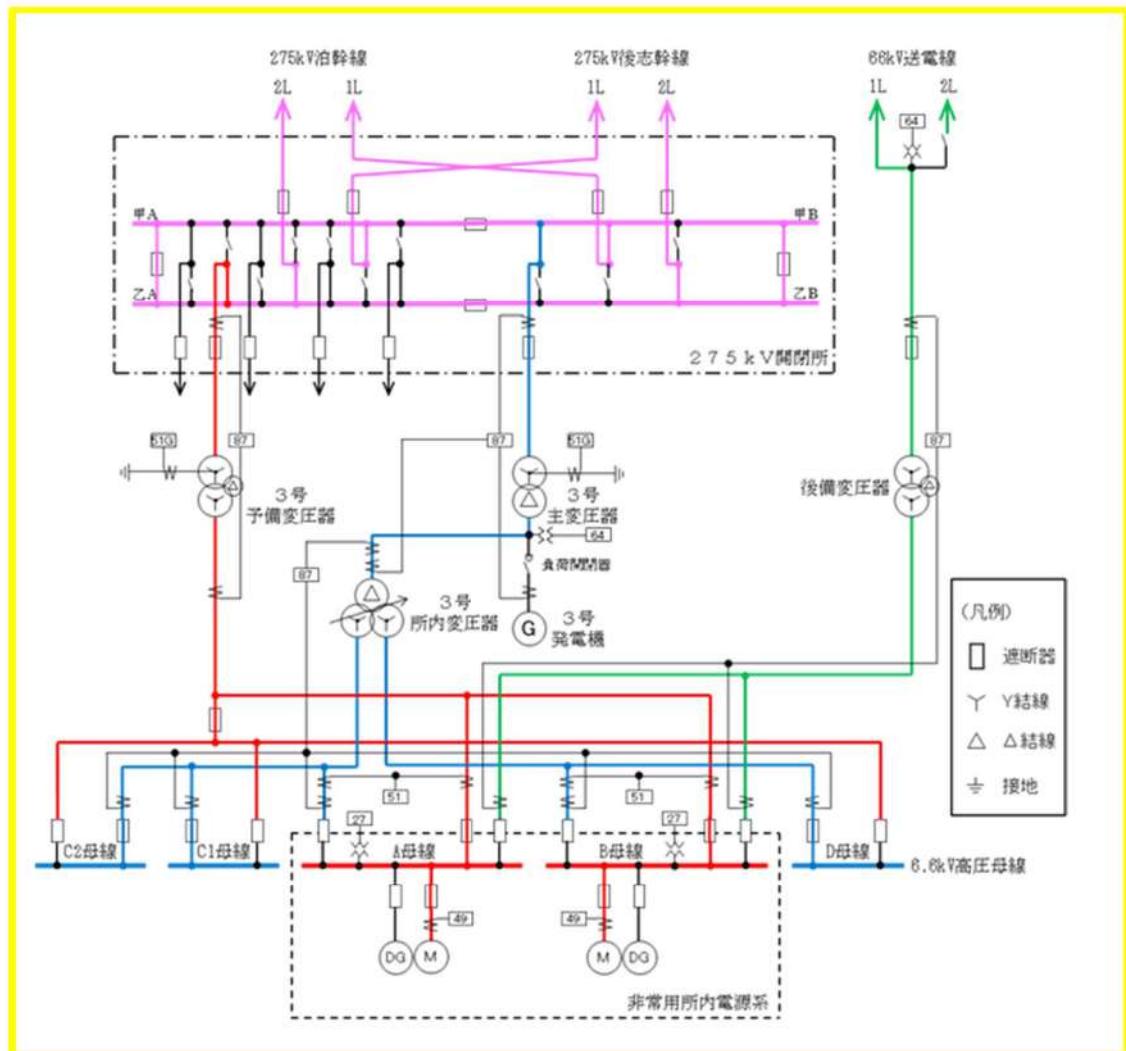

第 2.1.1 図 1 相開放故障直前の状態

### b. 1相開放故障直後の状態


第2.1.2図のとおり、275kV送電線の1回線で1相開放故障が発生すると、故障部位を目視で確認できる。このことから運転員は、275kV送電線の1回線にて1相開放故障が発生したことを検知可能である。

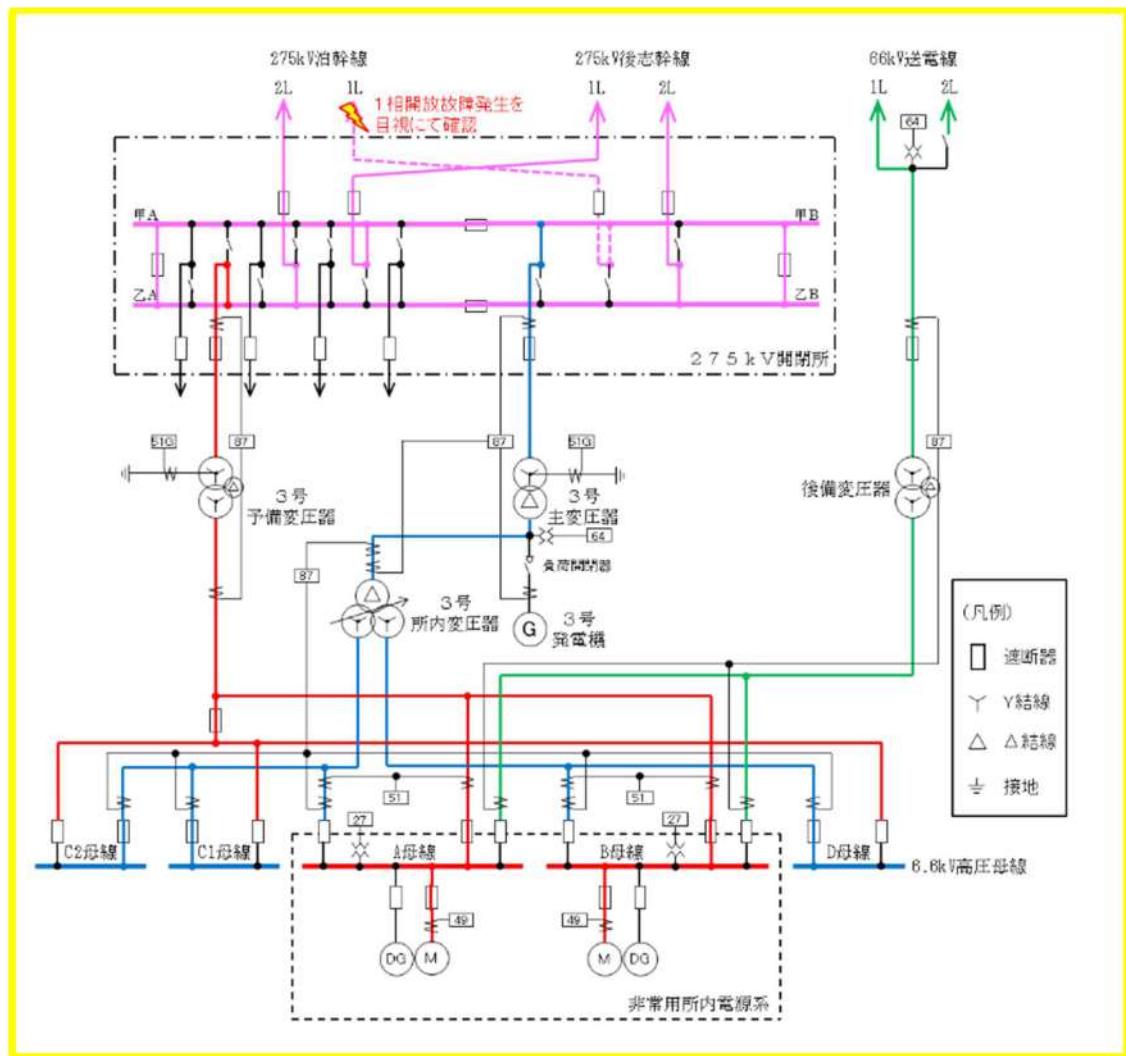

第2.1.2図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態

第2.1.3図のとおり、運転員の手動操作により、275kV送電線1回線を外部電源系から隔離する  
と、残り3回線で予備変圧器及び非常用高圧母線へ電源供給を行う。(非常用高圧母線の電圧は変  
化無し。)

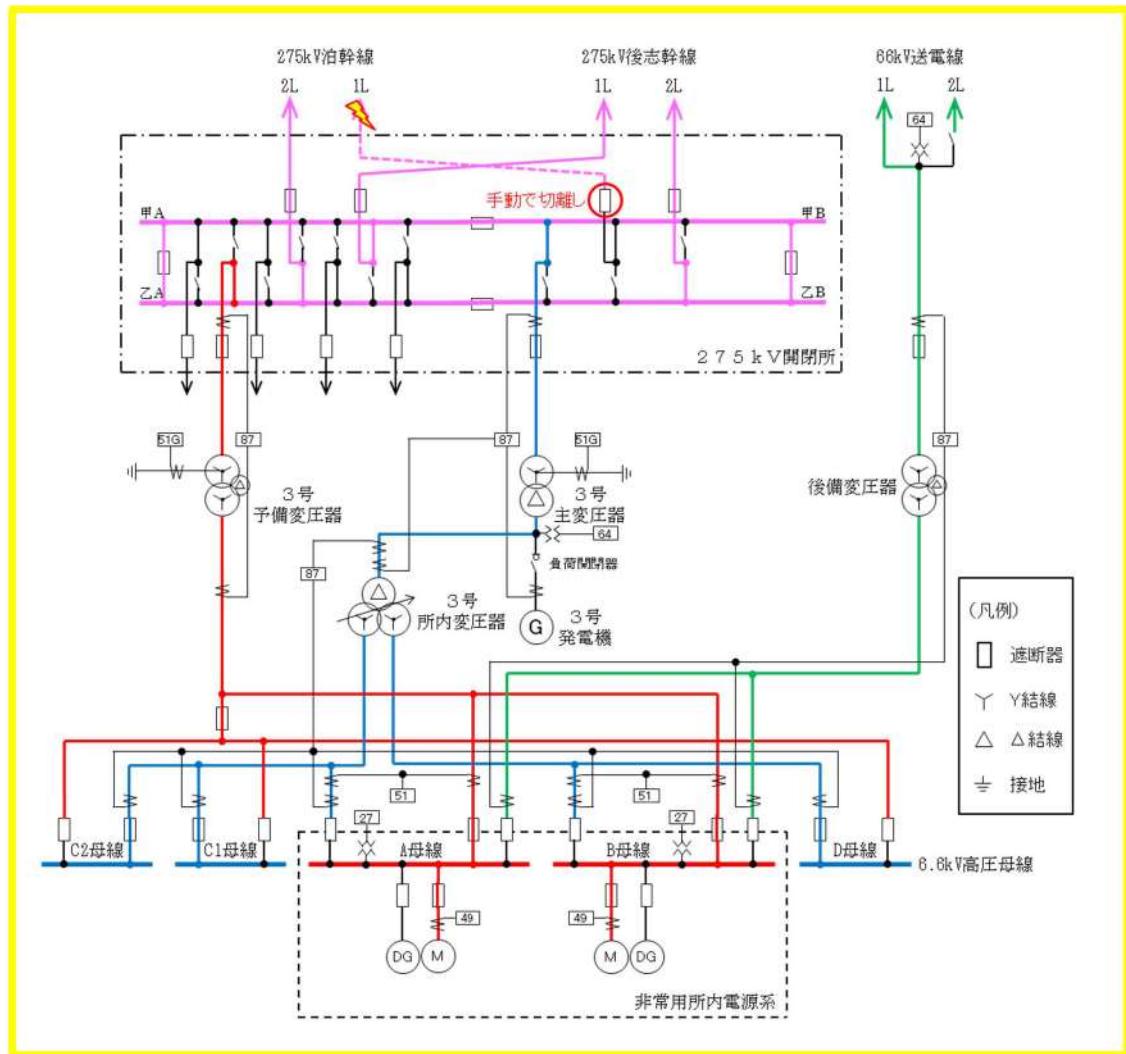


第2.1.3図 故障箇所を隔離した状態

(2) 予備変圧器 1 次側で発生する 1 相開放故障

(比率差動継電器 (87) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 2.2.1 図のとおり、275kV 送電線から予備変圧器、主変圧器、所内変圧器、常用高圧母線及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

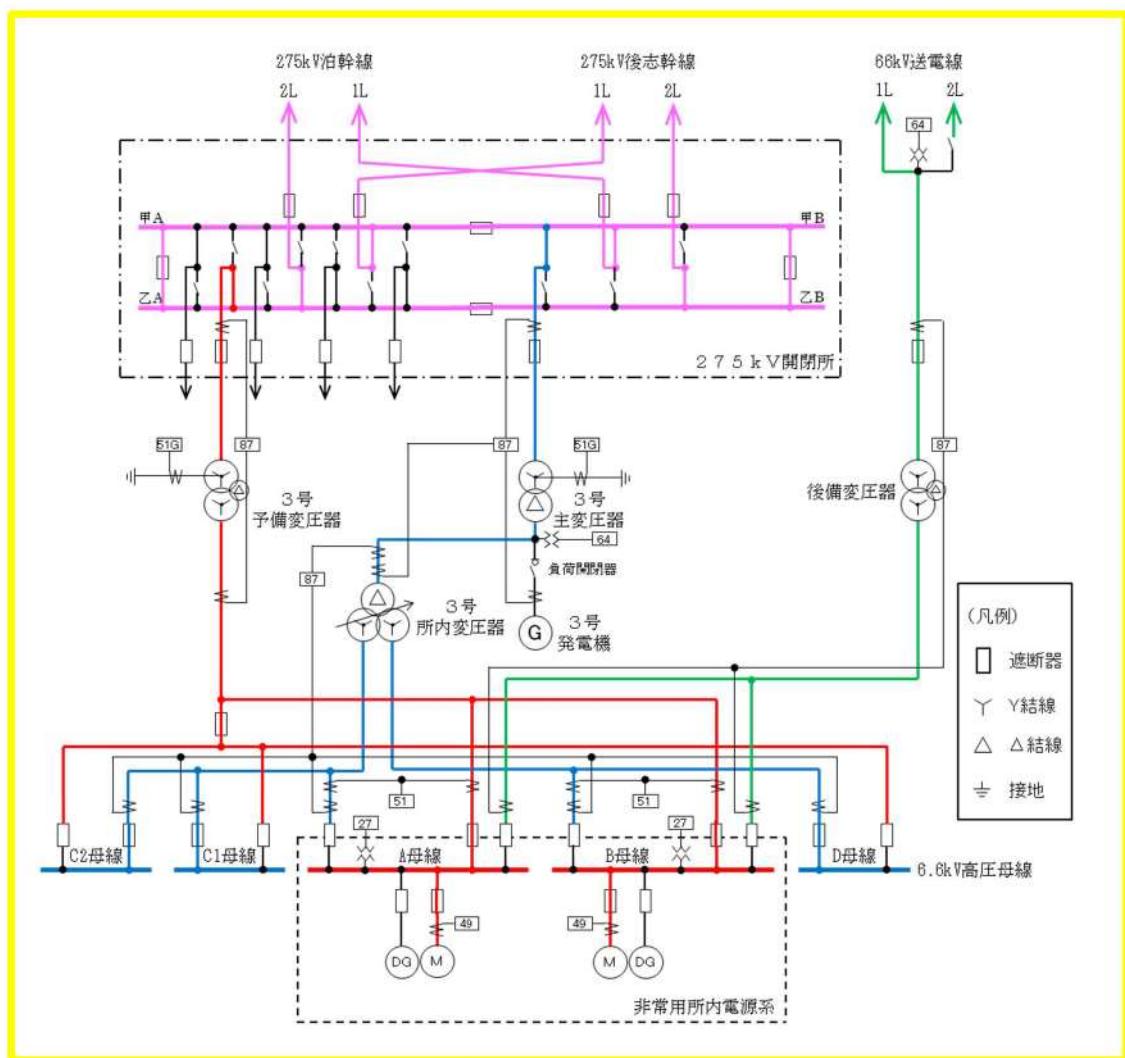

第 2.2.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態


第2.2.2図のとおり、予備変圧器の1次側で1相開放故障が発生すると、予備変圧器又は275kV母線の比率差動继電器(87)が動作する。このことから運転員は、予備変圧器の1次側にて1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

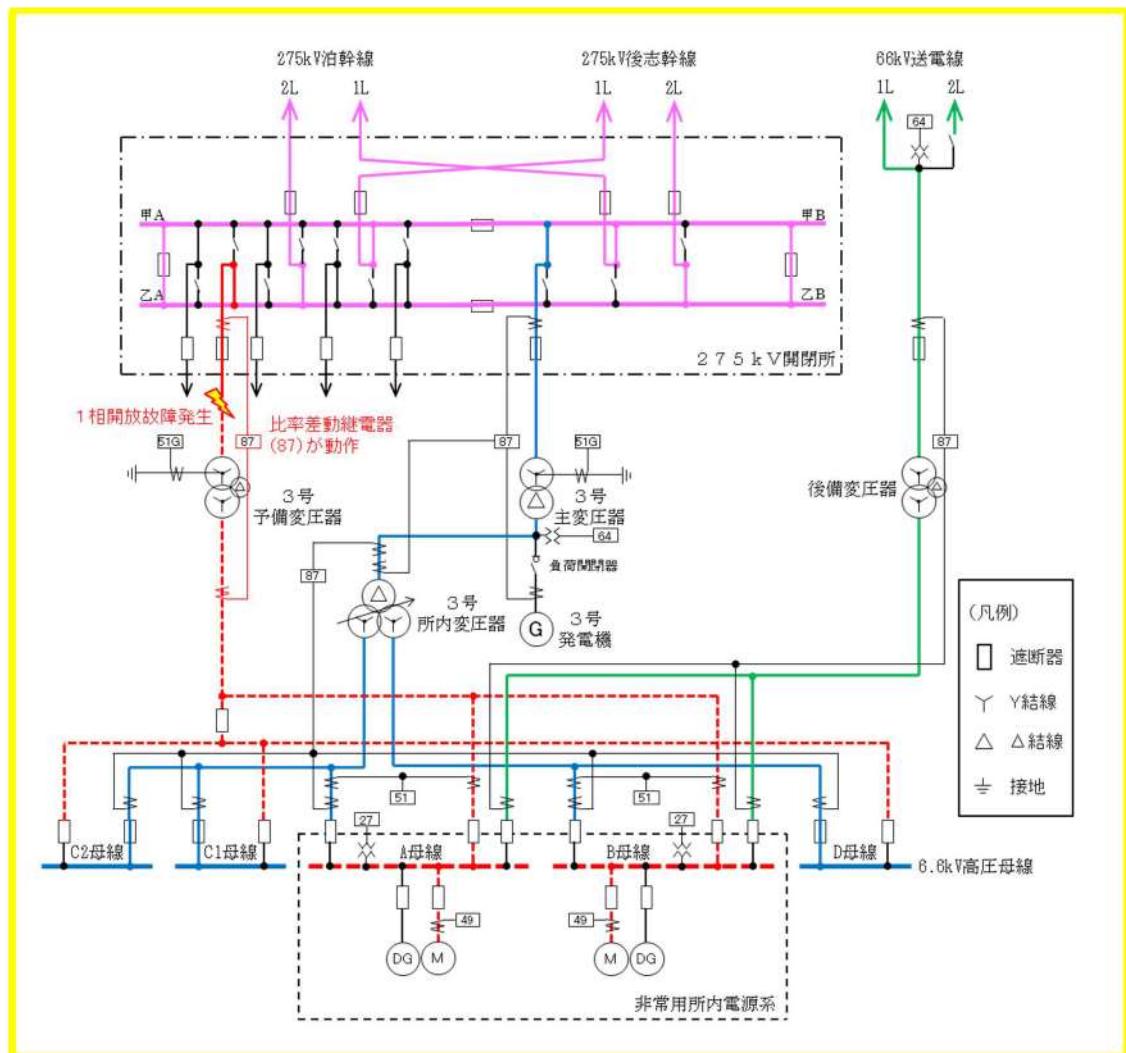

第2.2.2図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態

第2.2.3図のとおり、比率差動継電器(87)の動作により、予備変圧器を外部電源系から隔離すると、所内変圧器に接続する遮断器が自動で投入され、非常用高圧母線に電源供給を行う。

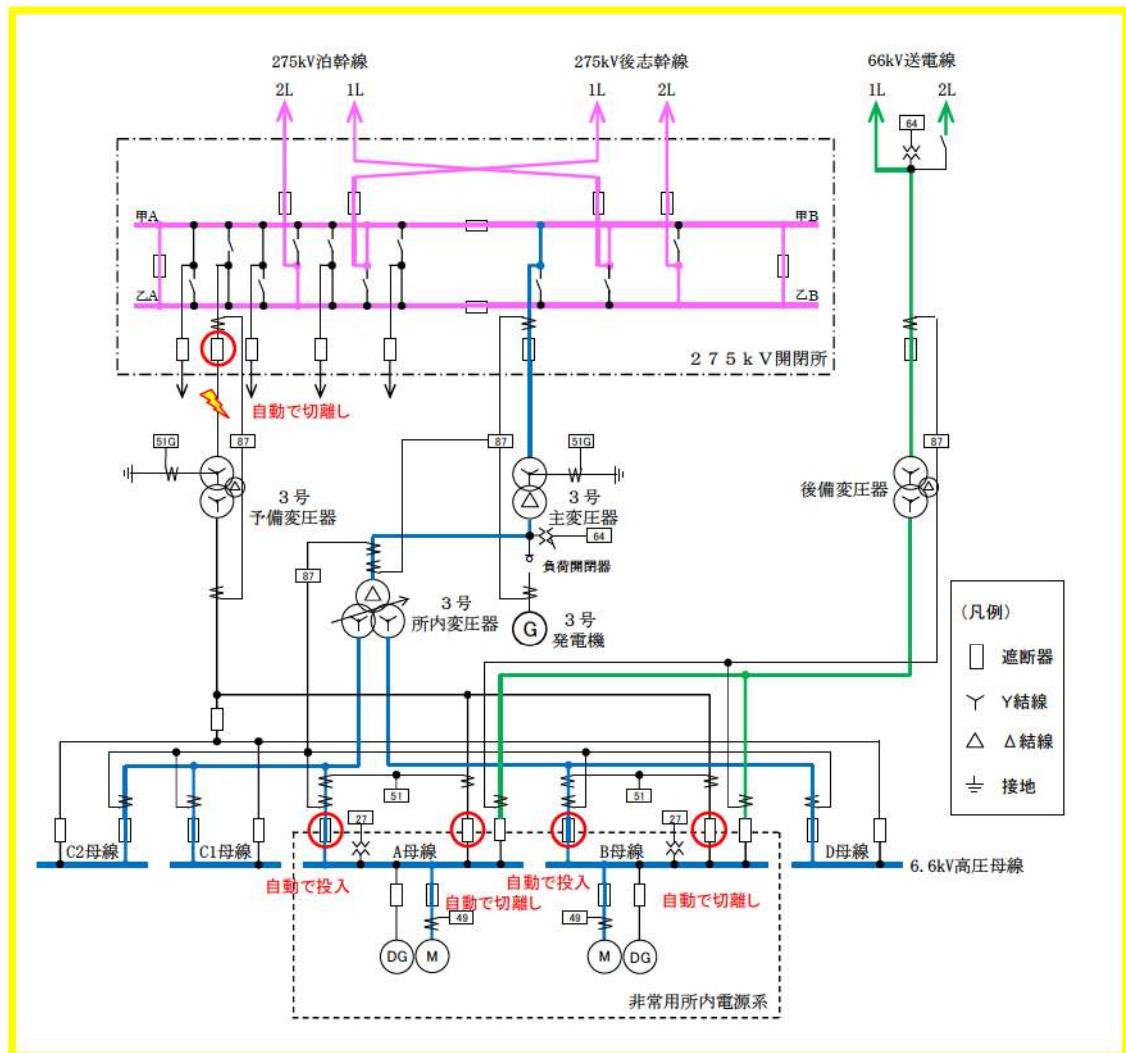


第2.2.3図 故障箇所を隔離した状態

(3) 予備変圧器 1 次側で発生する 1 相開放故障

(地絡過電流継電器 (51G) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 2.3.1 図のとおり、275kV 送電線から予備変圧器、主変圧器、所内変圧器、常用高圧母線及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

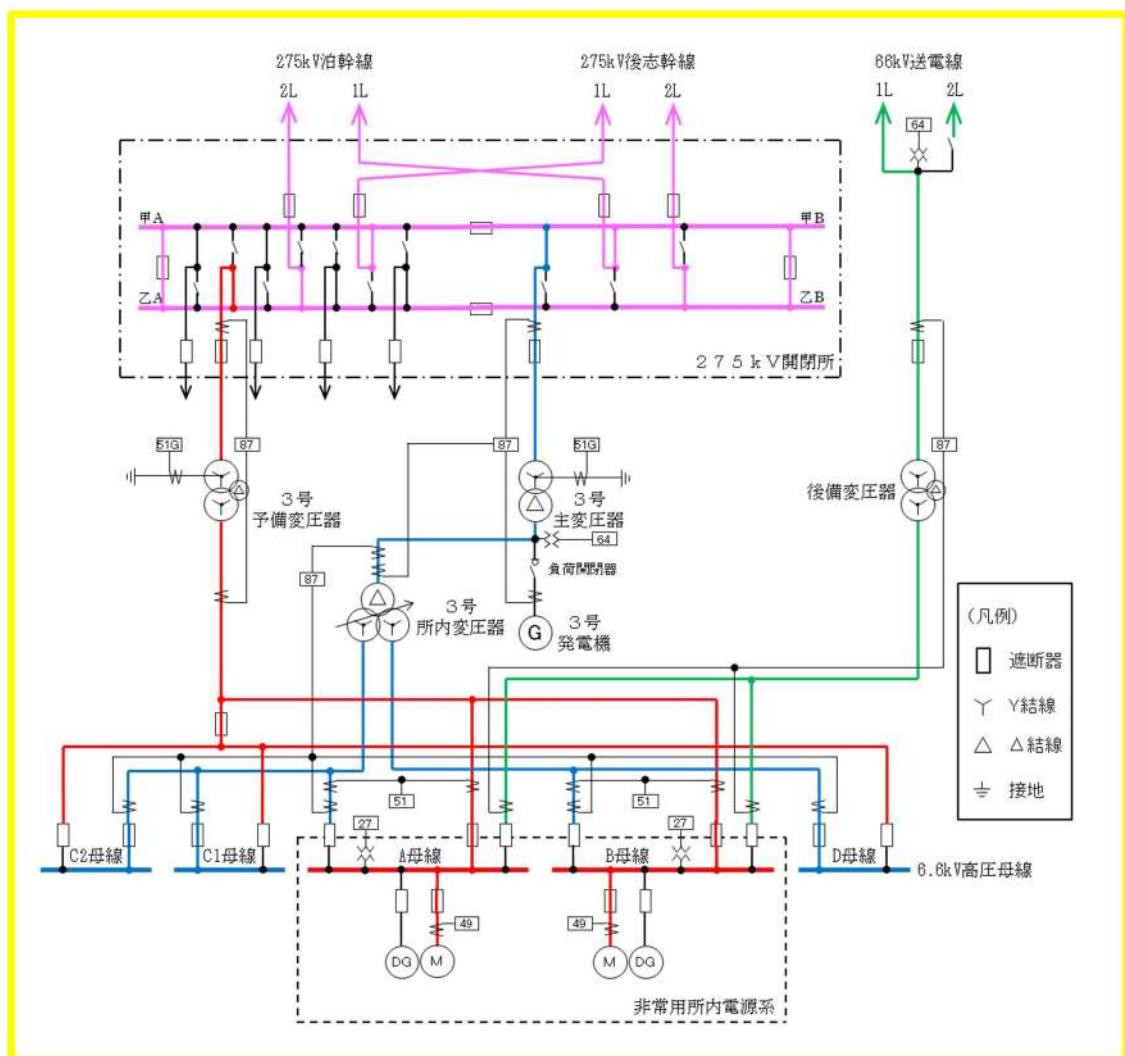

第 2.3.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態


第 2.3.2 図のとおり、予備変圧器の1次側で1相開放故障が発生すると、予備変圧器の地絡過電流继電器(51G)が動作する。このことから運転員は、予備変圧器の1次側にて1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

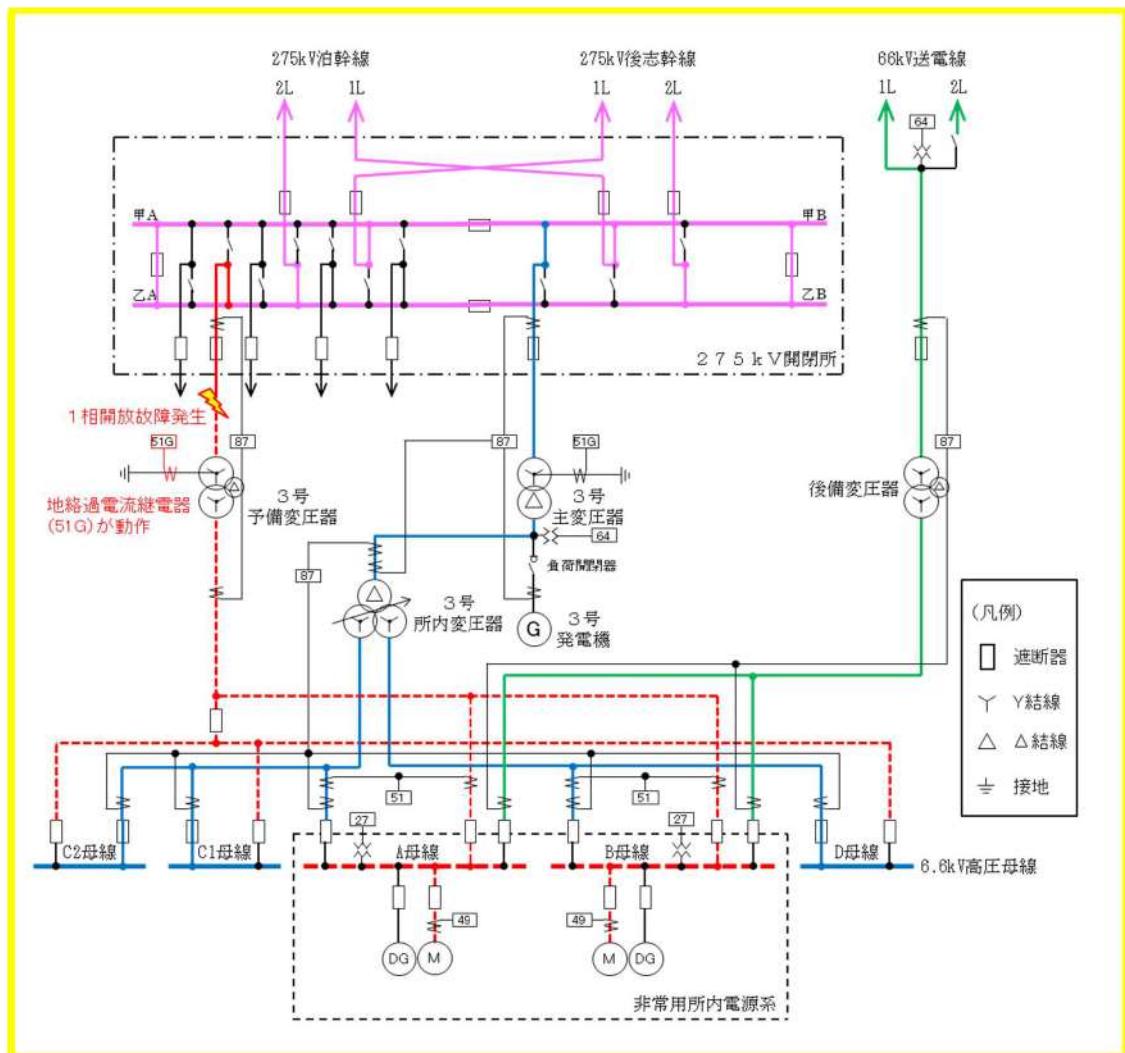

第 2.3.2 図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態

第2.3.3図のとおり、地絡過電流继電器（51G）の動作により、予備変圧器を外部電源系から隔離すると、所内変圧器に接続する遮断器が自動で投入され、非常用高圧母線に電源供給を行う。

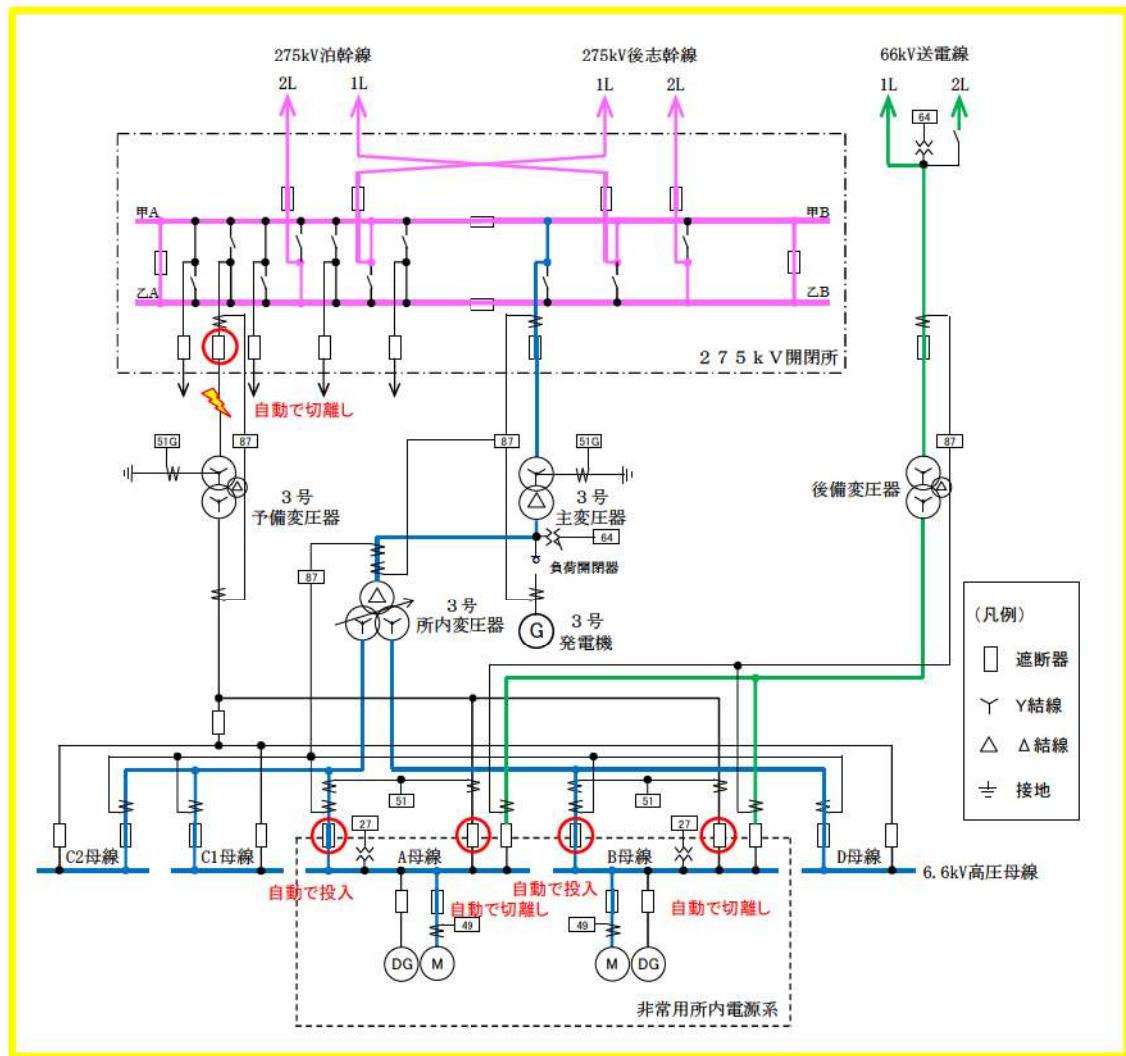


第2.3.3図 故障箇所を隔離した状態

(4) 予備変圧器 1 次側で発生する 1 相開放故障

(過負荷継電器 (49) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 2.4.1 図のとおり、275kV 送電線から予備変圧器、主変圧器、所内変圧器、常用高圧母線及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

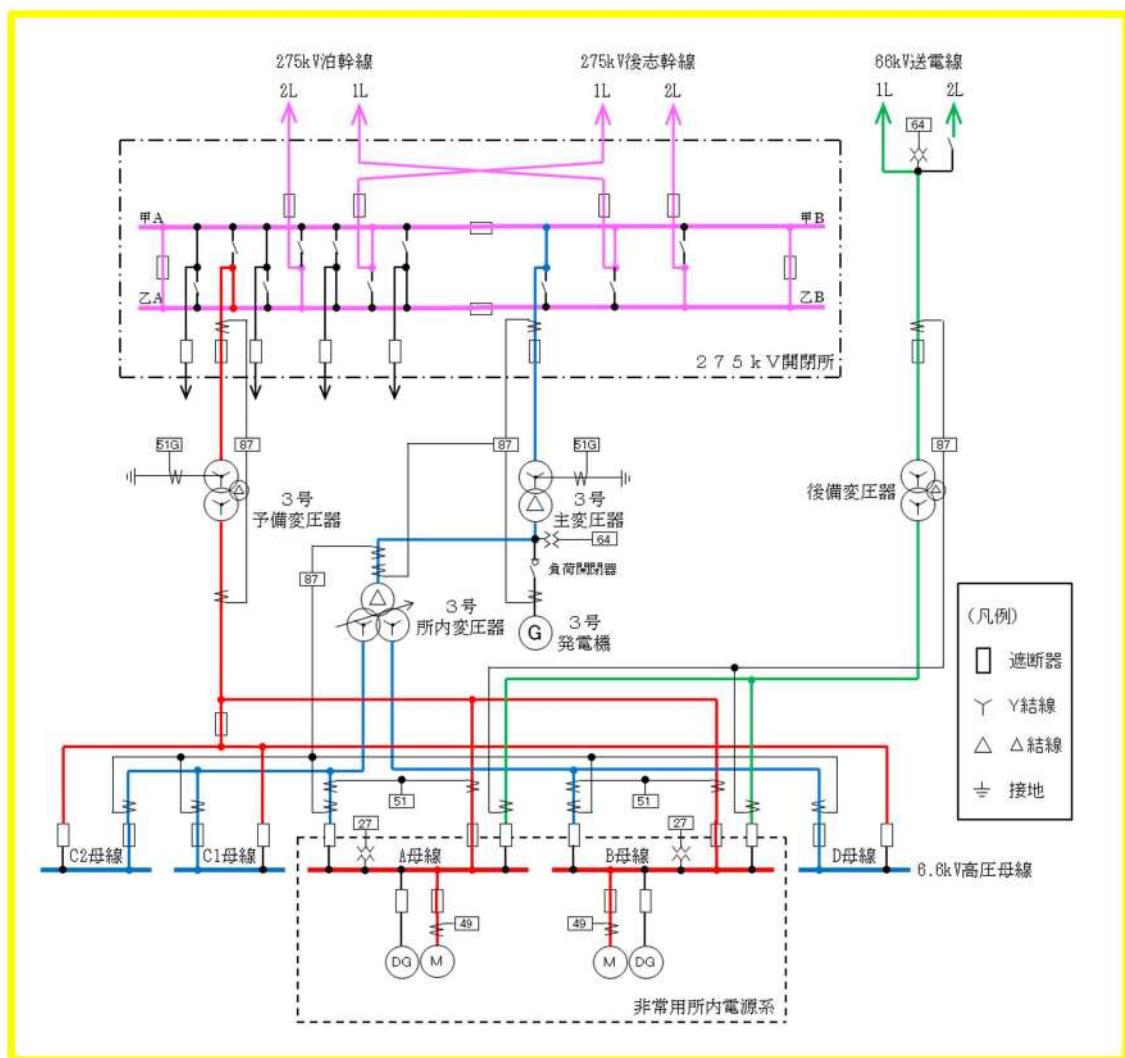

第 2.4.1 図 1 相開放故障直前の状態


b. 1相開放故障直後の状態

第 2.4.2 図のとおり、予備変圧器の1次側で1相開放故障が発生すると、予備変圧器から受電していた複数の負荷の過負荷継電器 (49) が動作する。このことから運転員は、予備変圧器の1次側にて1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

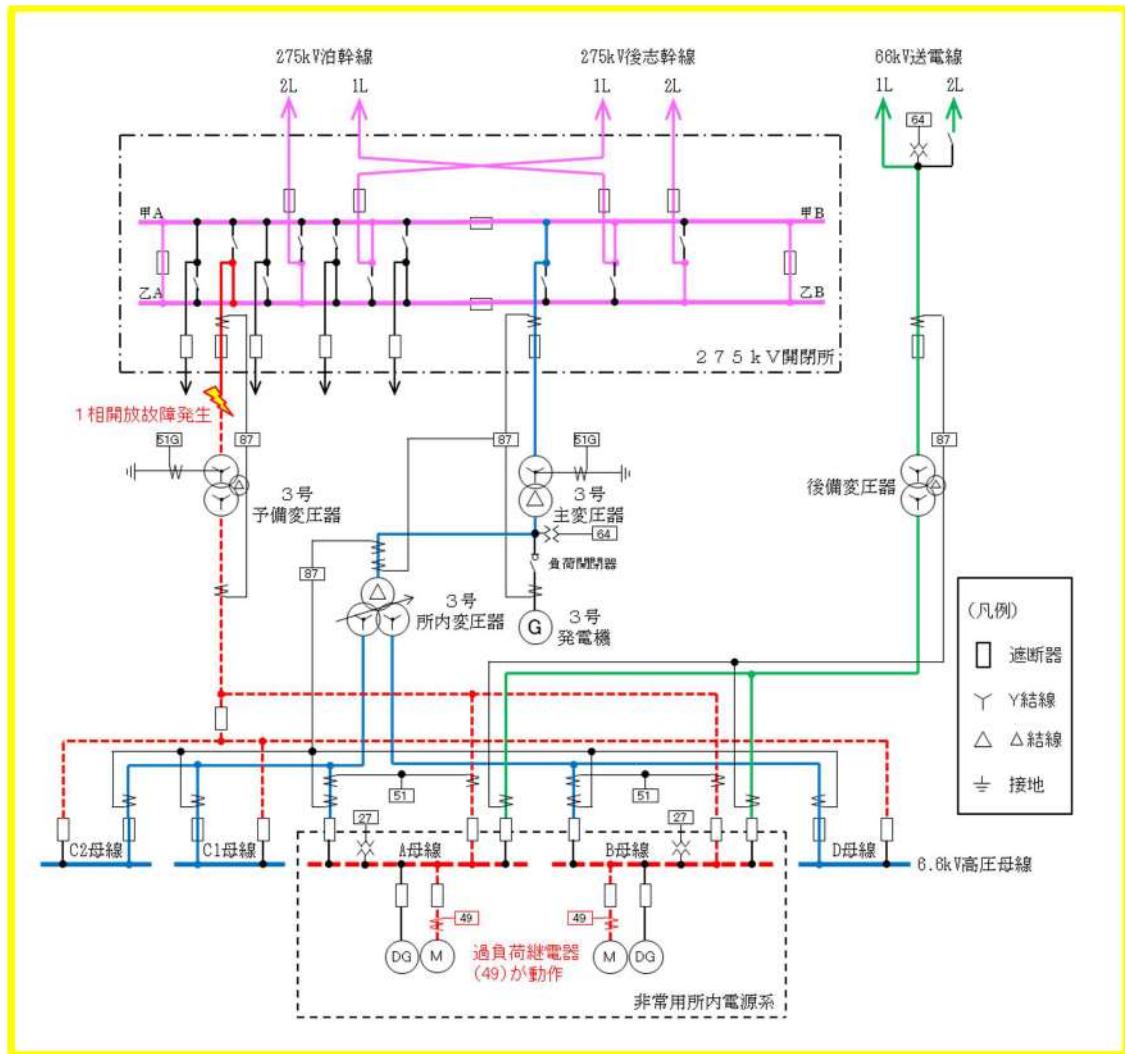

c. 故障箇所を隔離した状態

第2.4.3図のとおり、運転員の手動操作により、予備変圧器を外部電源系から隔離すると、所内変圧器に接続する遮断器が自動で投入され、非常用高圧母線に電源供給を行う。

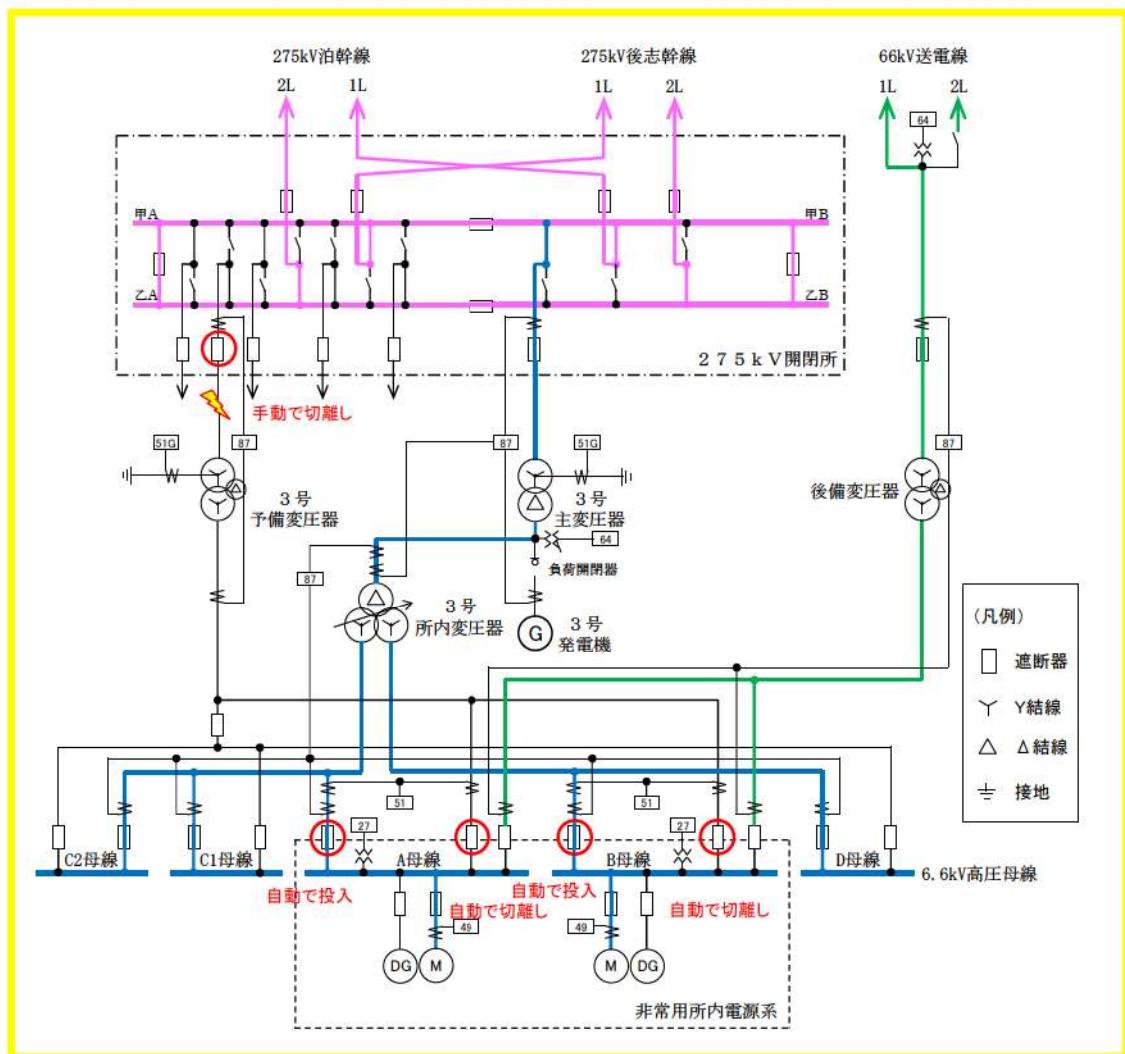


第2.4.3図 故障箇所を隔離した状態

(5) 66 kV 送電線で発生する 1 相開放故障

(地絡過電圧継電器 (64) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 2.5.1 図のとおり、275kV 送電線から予備変圧器、主変圧器、所内変圧器、常用高圧母線及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

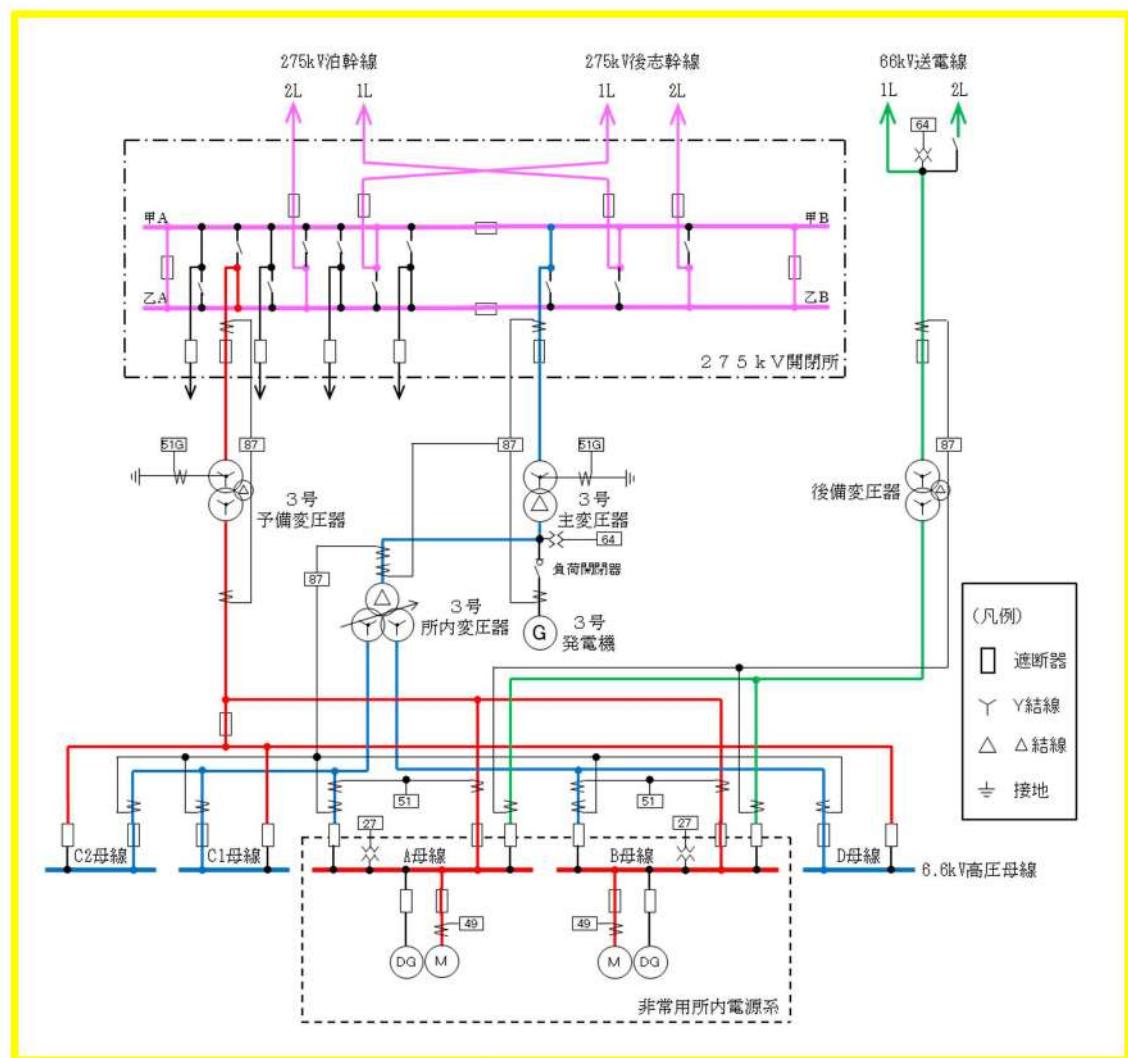

第 2.5.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態


第2.5.2図のとおり、66kV送電線で1相開放故障が発生すると、地絡過電圧继電器(64)が動作する。このことから運転員は、66kV送電線にて1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

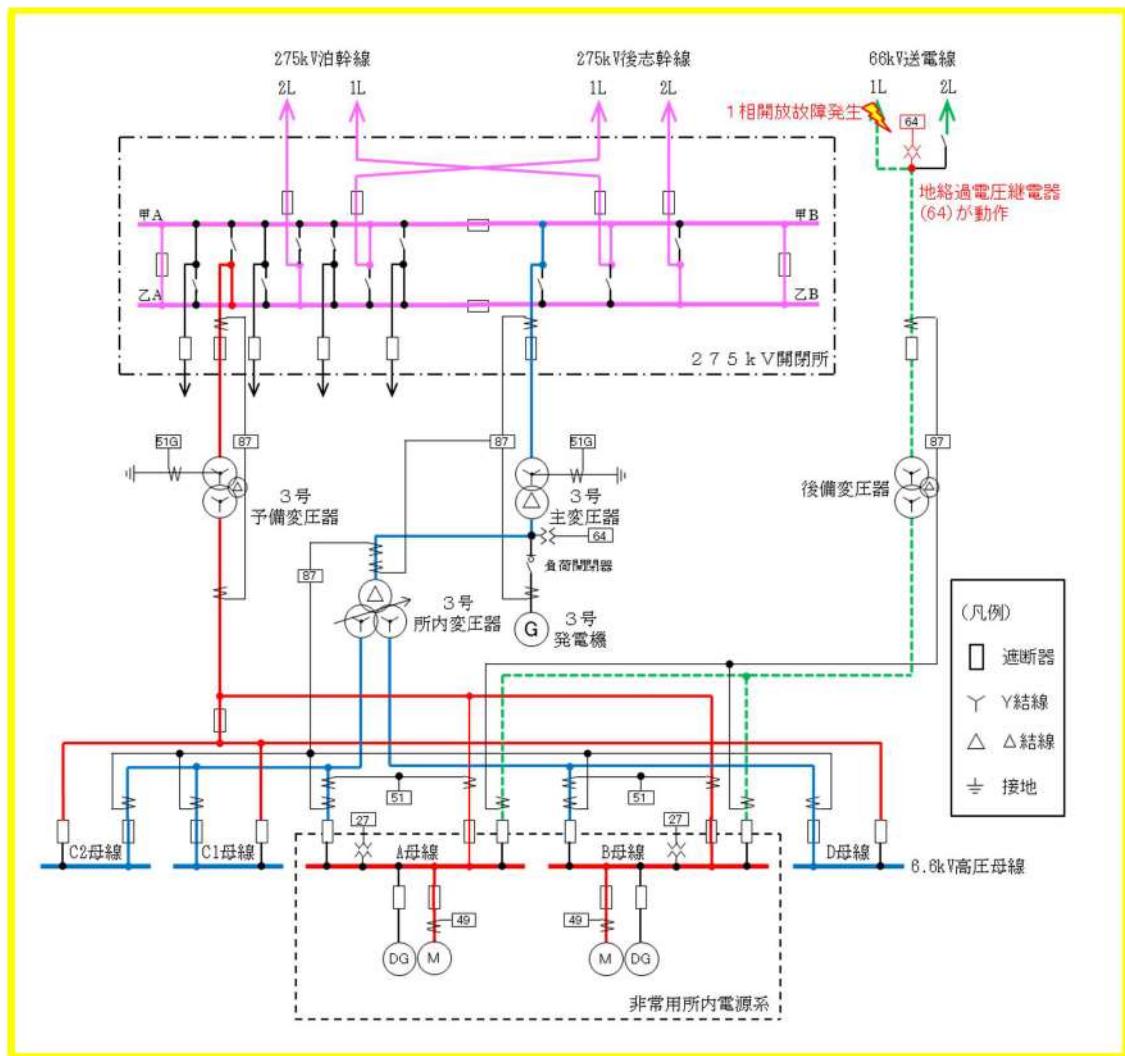

第2.5.2図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態

第2.5.3図のとおり、運転員の手動操作により、66kV送電線を外部電源系から隔離する。275kV送電線で予備変圧器及び非常用高圧母線へ電源供給を継続する。(非常用高圧母線の電圧は変化無し。)

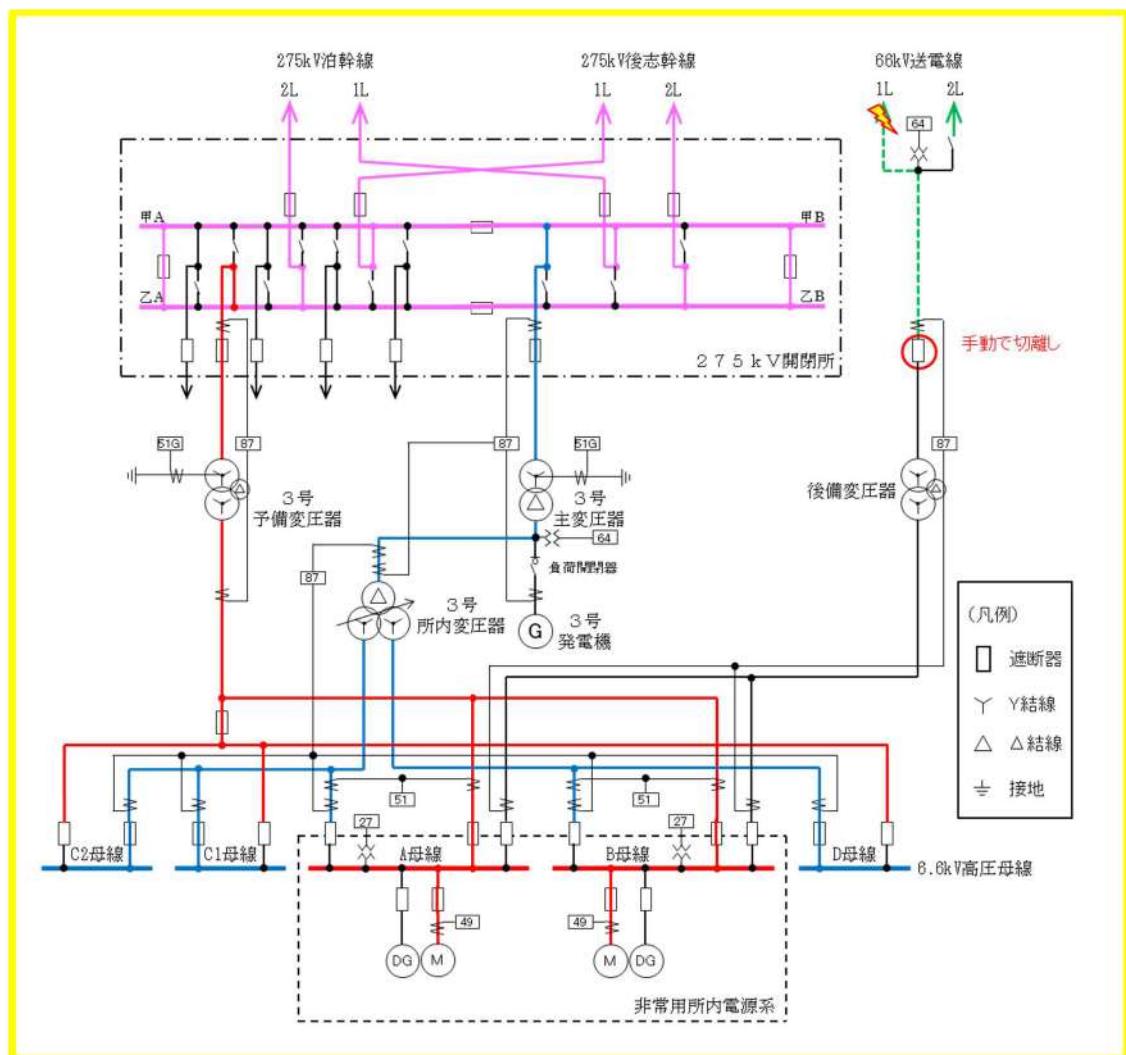

第2.5.3図 故障箇所を隔離した状態


### 3. 後備変圧器による電源供給時

#### (1) 275kV 送電線で発生する 1 相開放故障

(目視点検)

##### a. 1 相開放故障直前の状態


第 3.1.1 図のとおり、66kV 送電線から後備変圧器及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

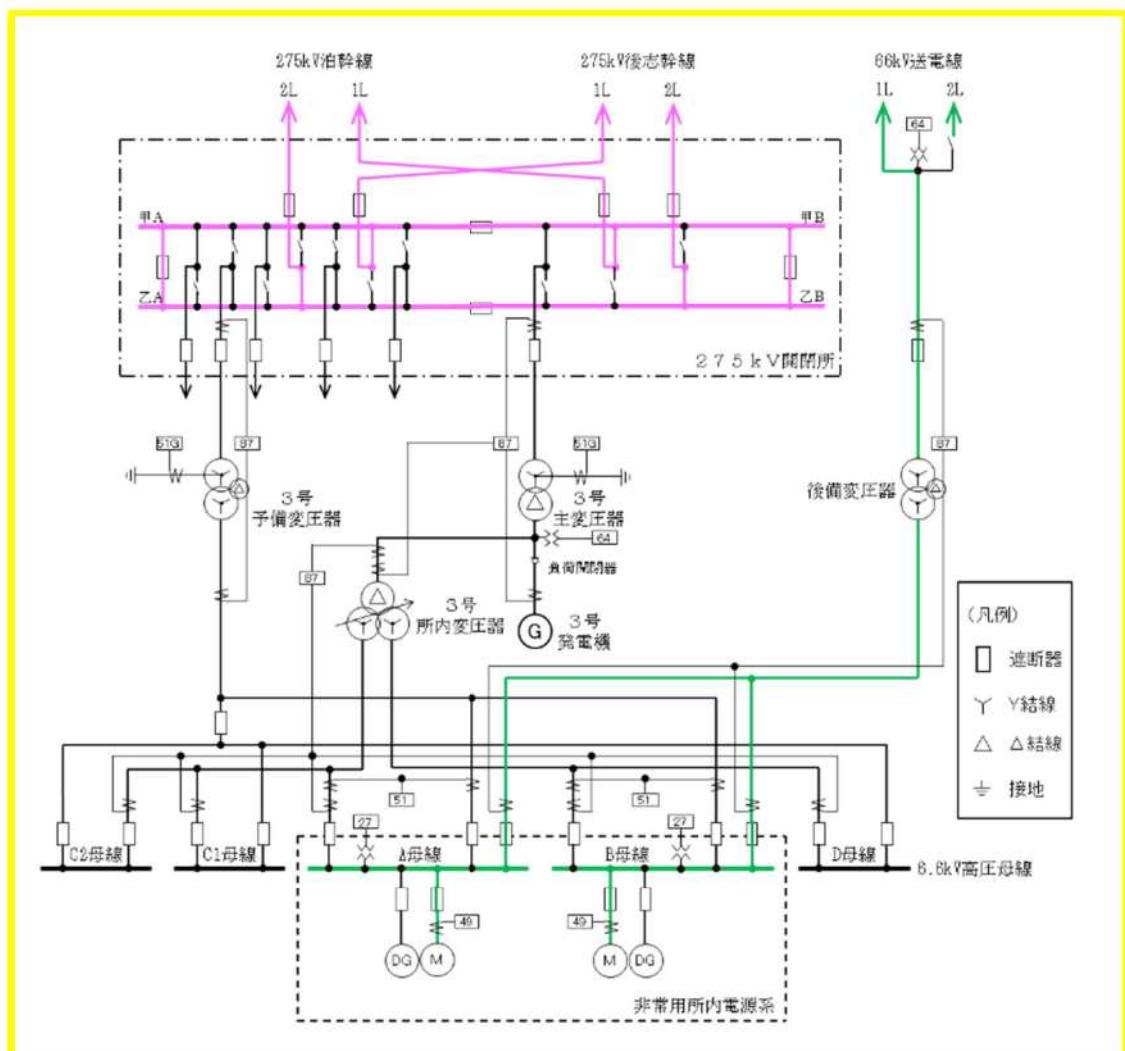

第 3.1.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態

第3.1.2図のとおり、275kV送電線の1回線で1相開放故障が発生すると、故障部位を目視で確認できる。このことから運転員は、275kV送電線の1回線にて1相開放故障が発生したことを検知可能である。

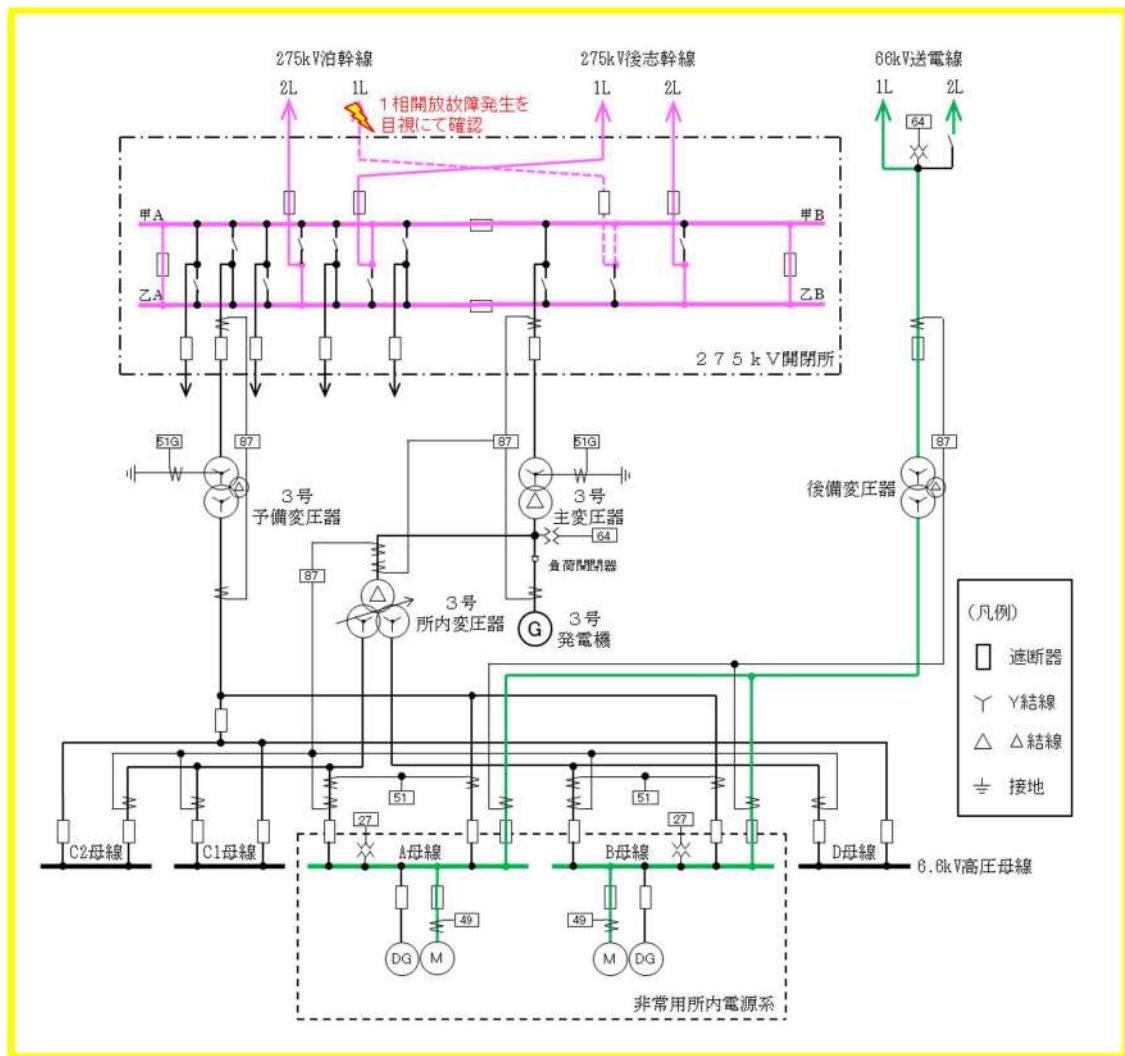


第3.1.2図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態

第3.1.3図のとおり、運転員の手動操作により、275kV送電線1回線を外部電源系から隔離する。

残り3回線で275kV系統へ電源供給を継続する。(非常用高圧母線の電圧は変化無し。)

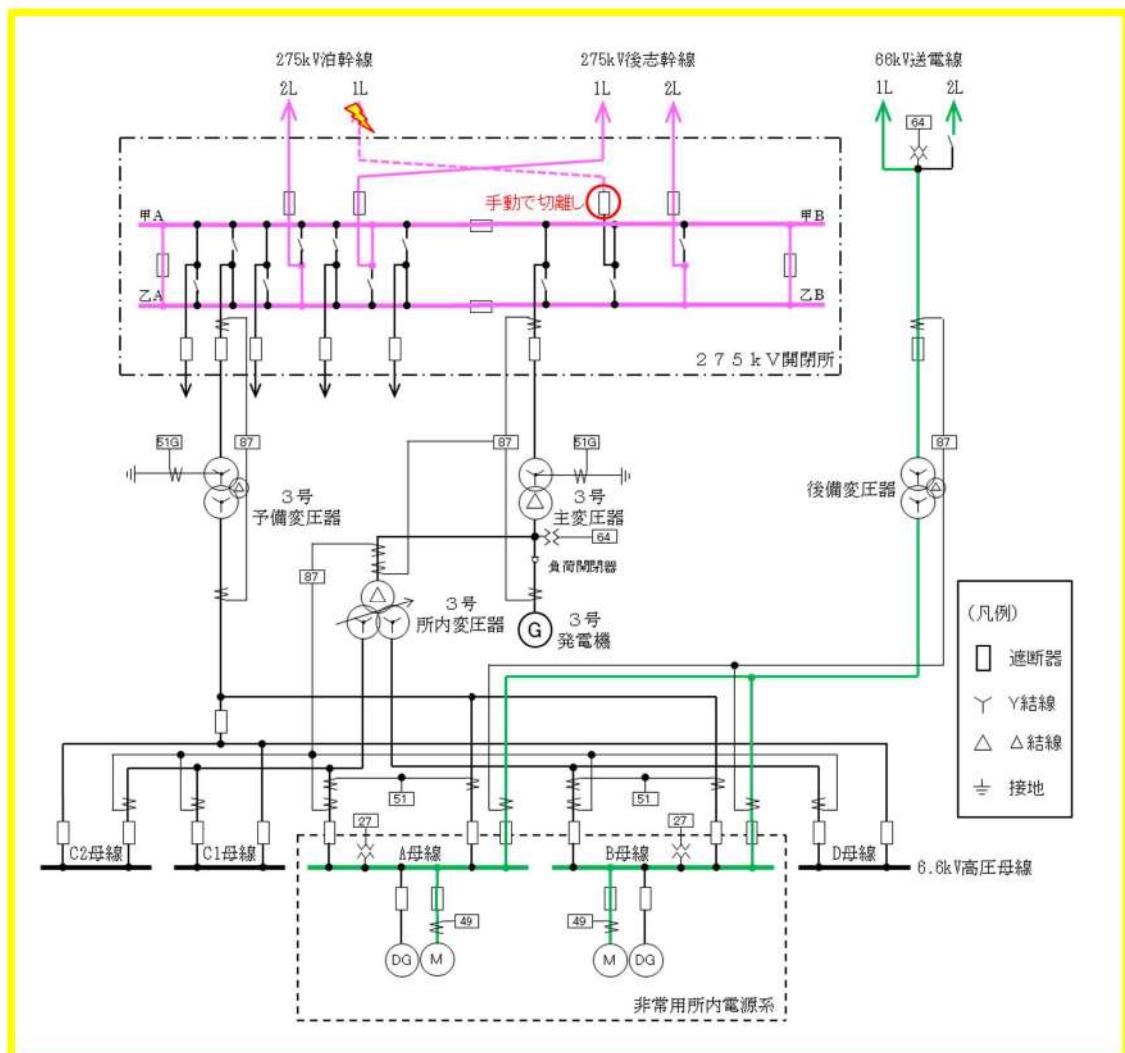


第3.1.3図 故障箇所を隔離した状態

(2) 後備変圧器 1 次側で発生する 1 相開放故障

(比率差動継電器 (87) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態

第 3.2.1 図のとおり、66kV 送電線から後備変圧器及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

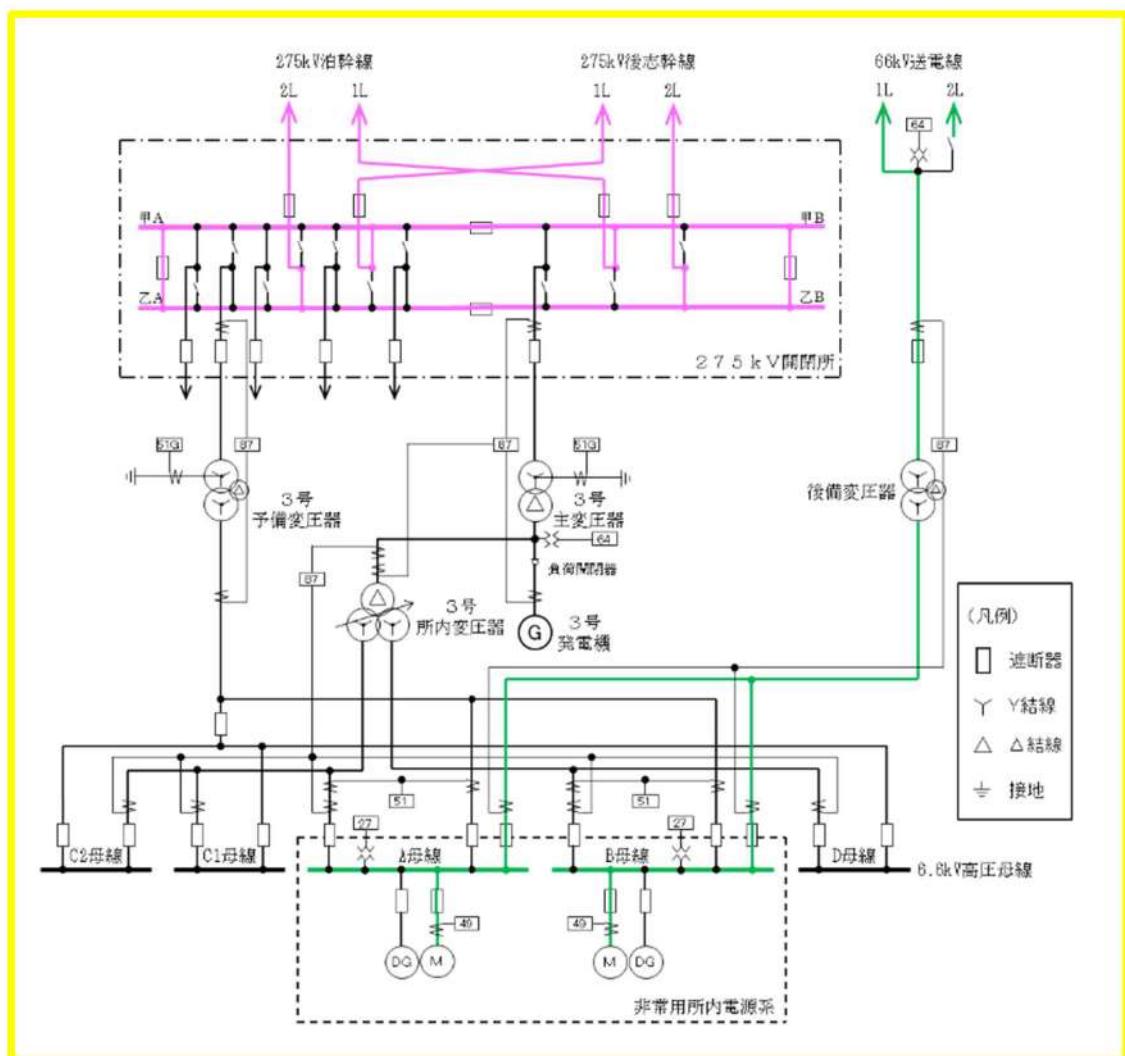


第 3.2.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態


第3.2.2図のとおり、後備変圧器の1次側で1相開放故障が発生すると、比率差動継電器(87)

が動作する。このことから運転員は、後備変圧器の1次側にて1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

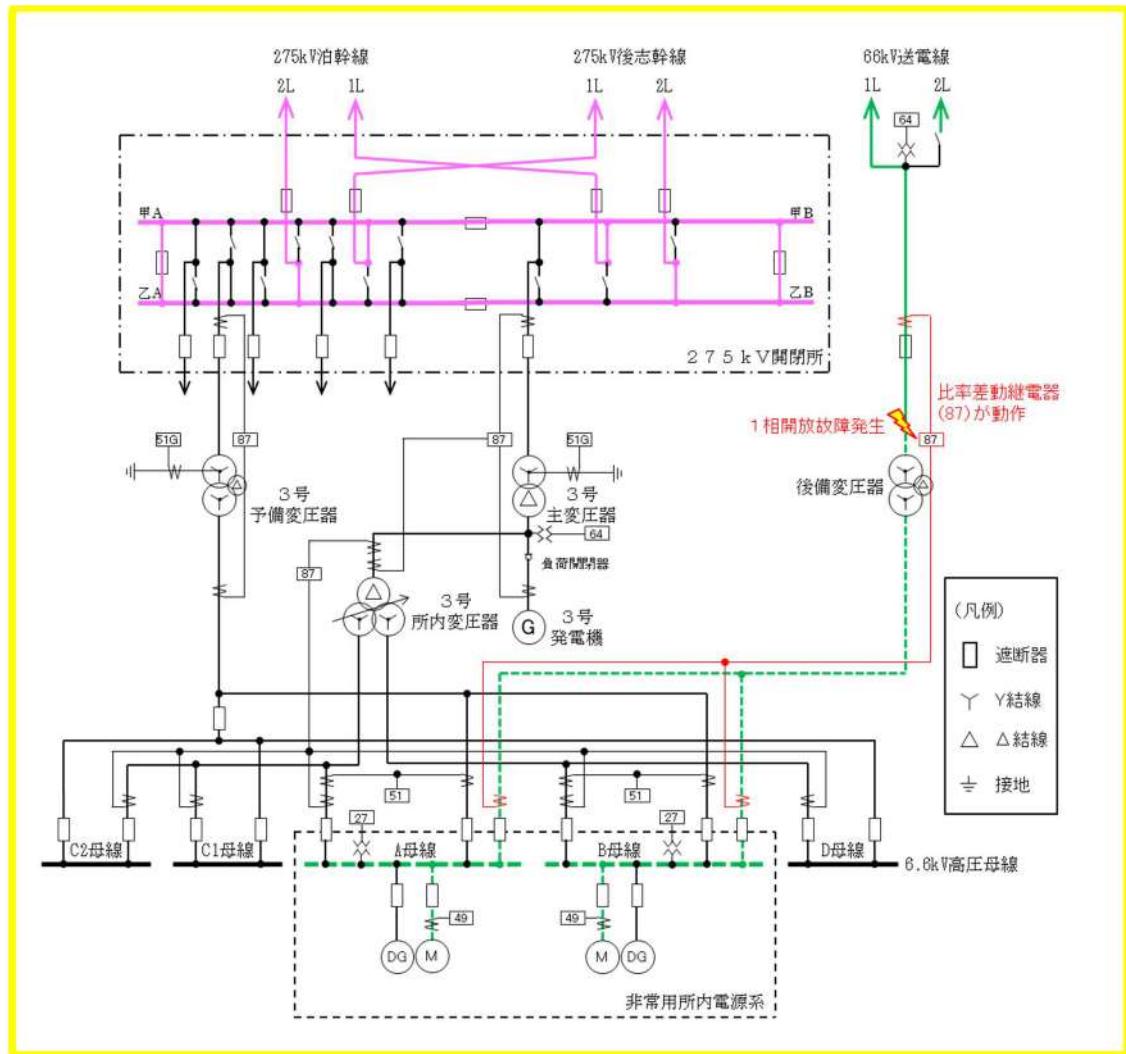

c. 故障箇所を隔離した状態


第3.2.3図のとおり、比率差動継電器(87)の動作により、後備変圧器を外部電源系から隔離すると、後備変圧器から受電していた複数の非常用高圧母線の不足電圧継電器(27)が動作する。

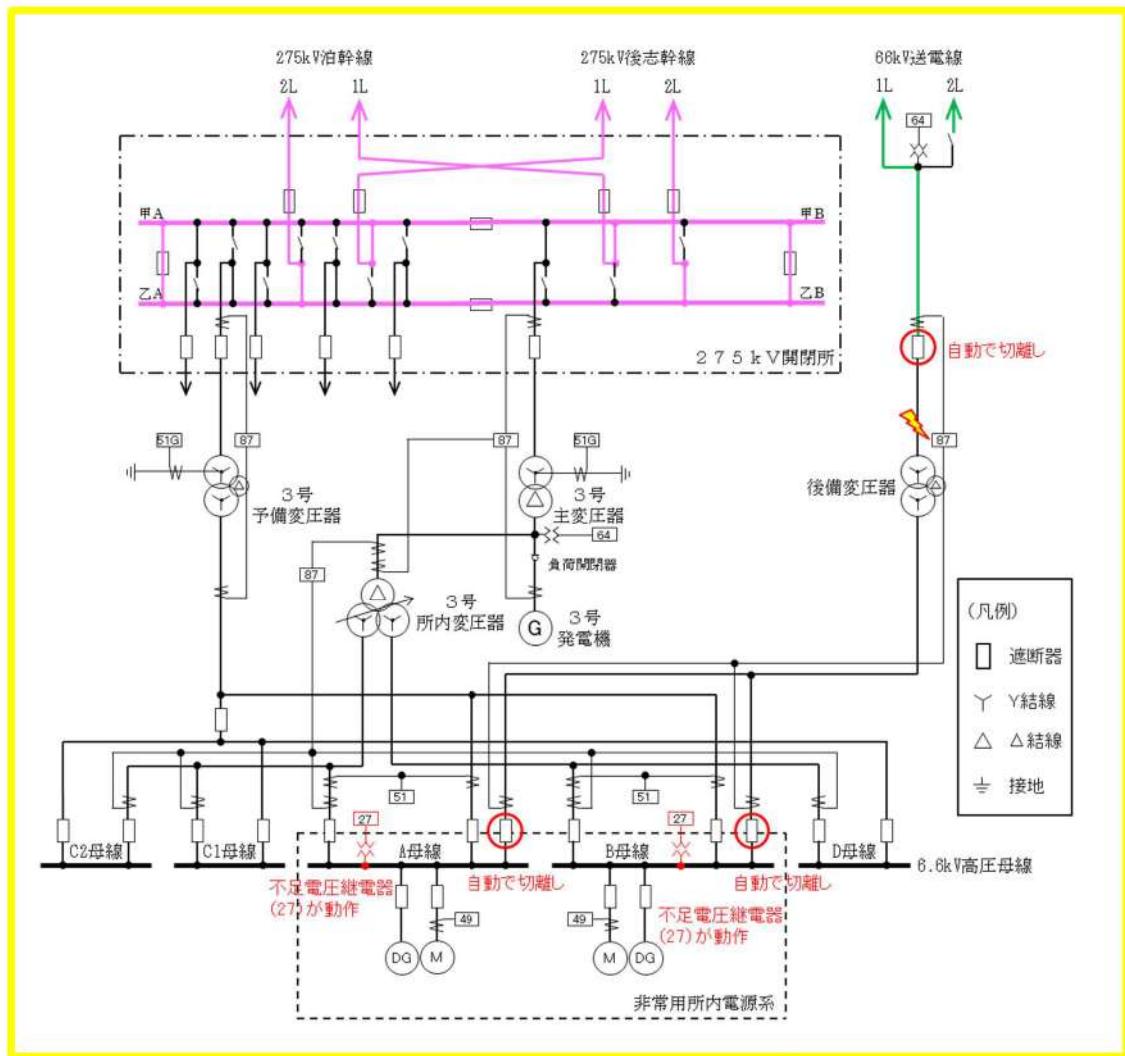

第3.2.3図 故障箇所を隔離した状態

d. 非常用高圧母線を隔離した状態

第3.2.4図のとおり、不足電圧継電器(27)の動作により、非常用高圧母線を外部電源系から隔離すると、ディーゼル発電機が自動起動し、電源供給を行う。

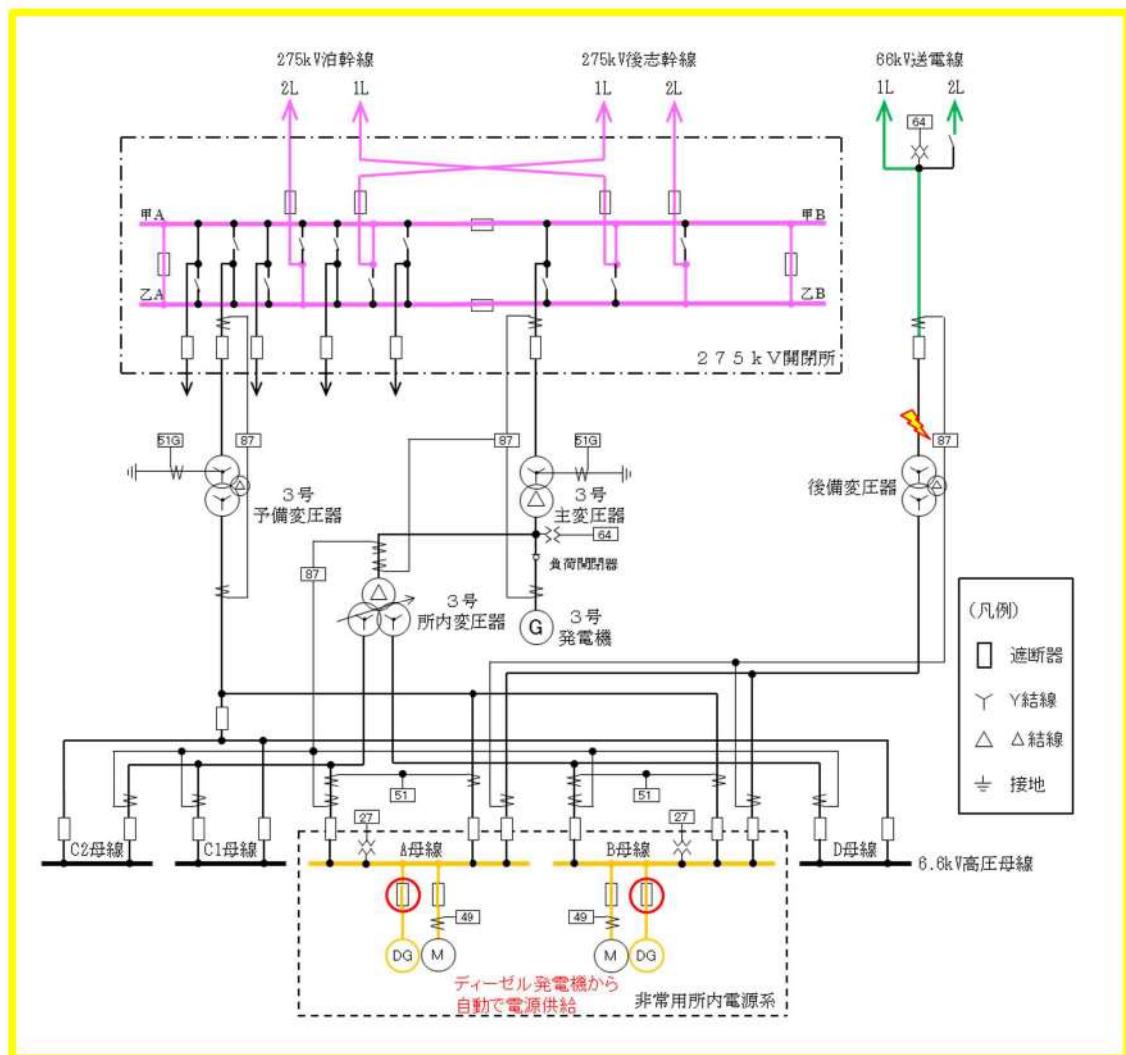


第3.2.4図 非常用高圧母線を隔離した状態

(3) 後備変圧器 1 次側で発生する 1 相開放故障

(過負荷継電器 (49) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 3.3.1 図のとおり、66kV 送電線から後備変圧器及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

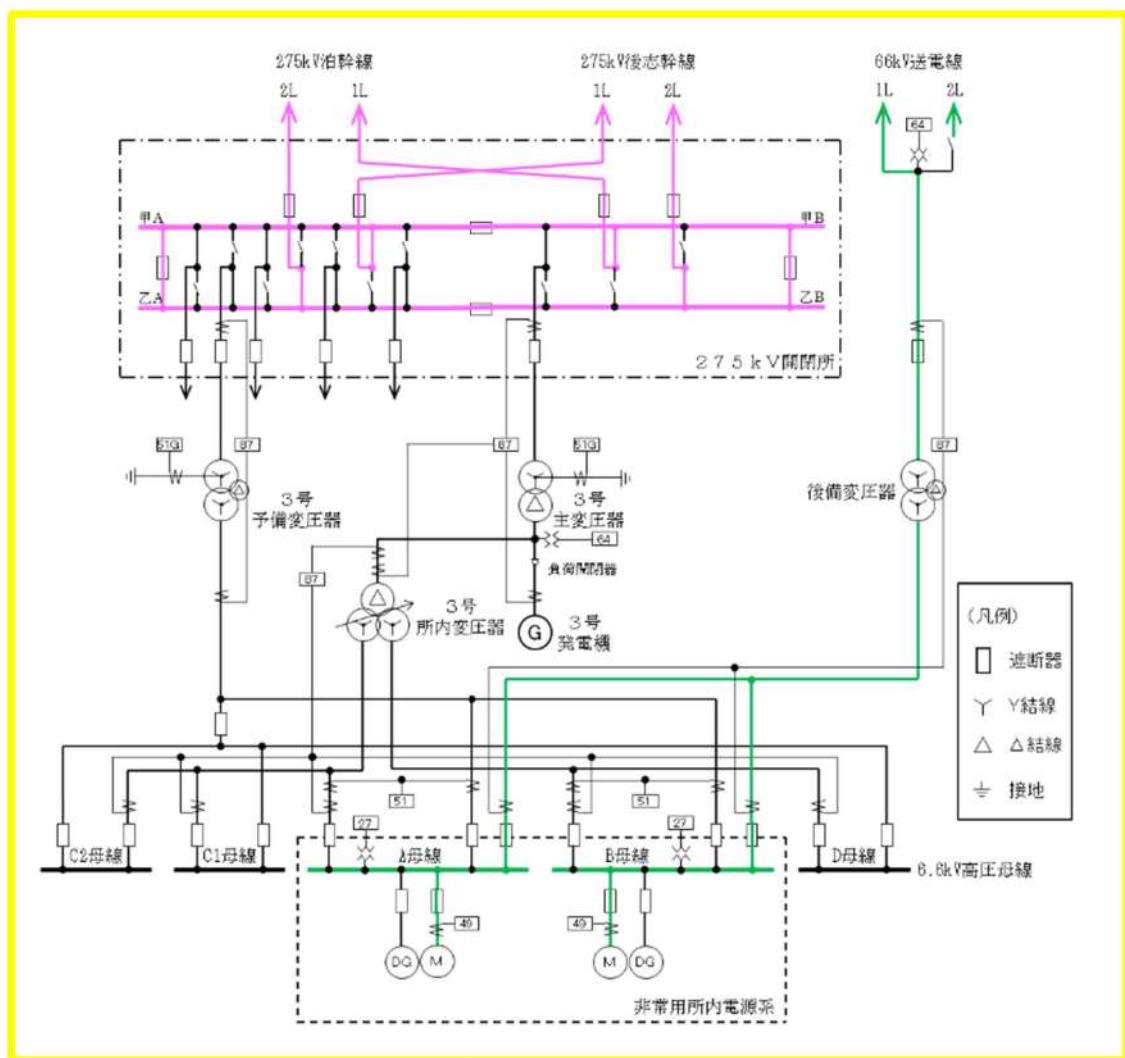

第 3.3.1 図 1 相開放故障直前の状態


b. 1相開放故障直後の状態

第 3.3.2 図のとおり、後備変圧器の 1 次側で 1 相開放故障が発生すると、後備変圧器から受電していた複数の負荷の過負荷継電器 (49) が動作する。このことから運転員は、後備変圧器の 1 次側にて 1 相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

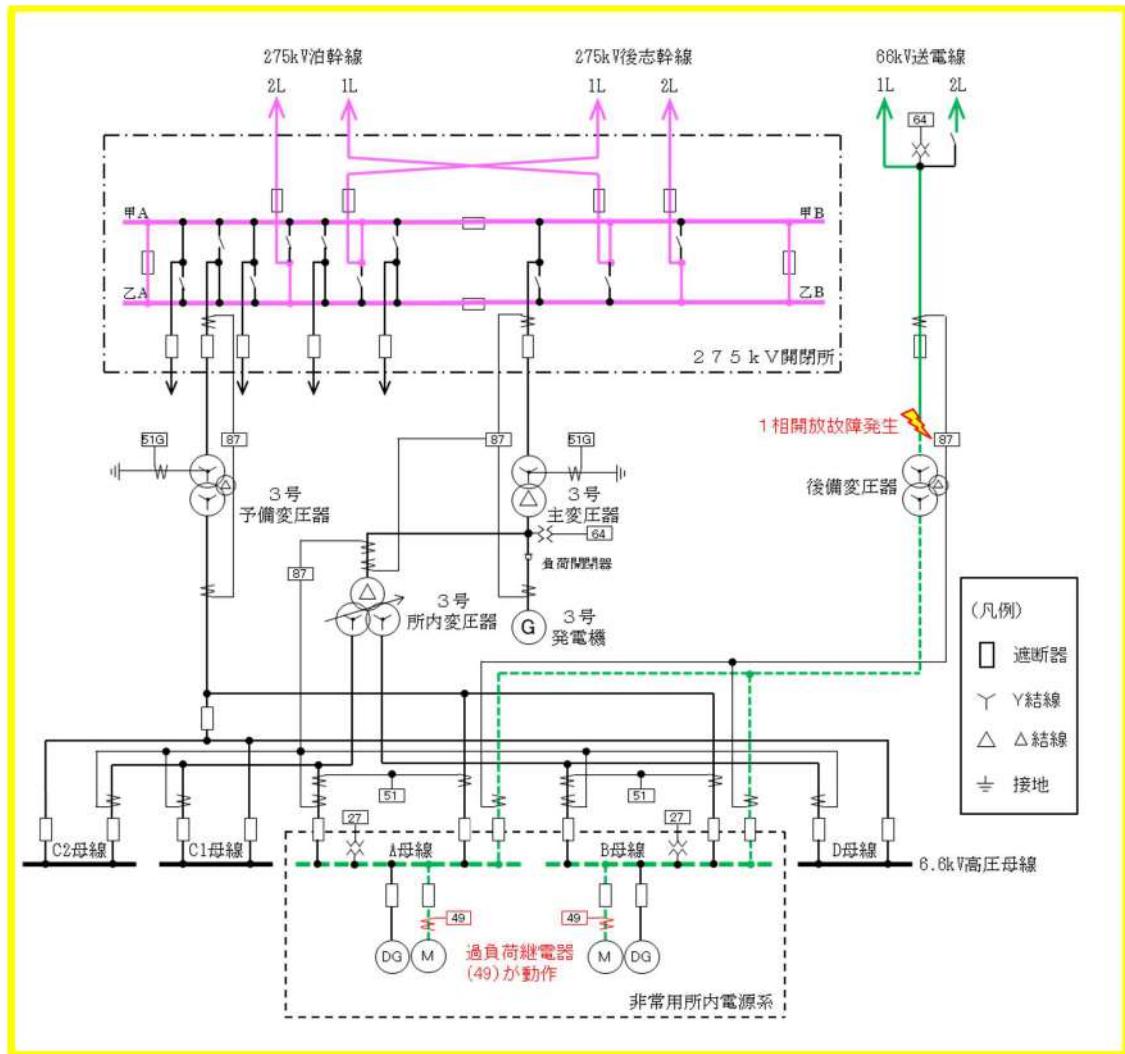

c. 故障箇所を隔離した状態


第3.3.3図のとおり、運転員の手動操作により、過負荷継電器(49)が動作した非常用高圧母線を外部電源系から隔離すると、後備変圧器から受電していた複数の非常用高圧母線の不足電圧継電器(27)が動作する。

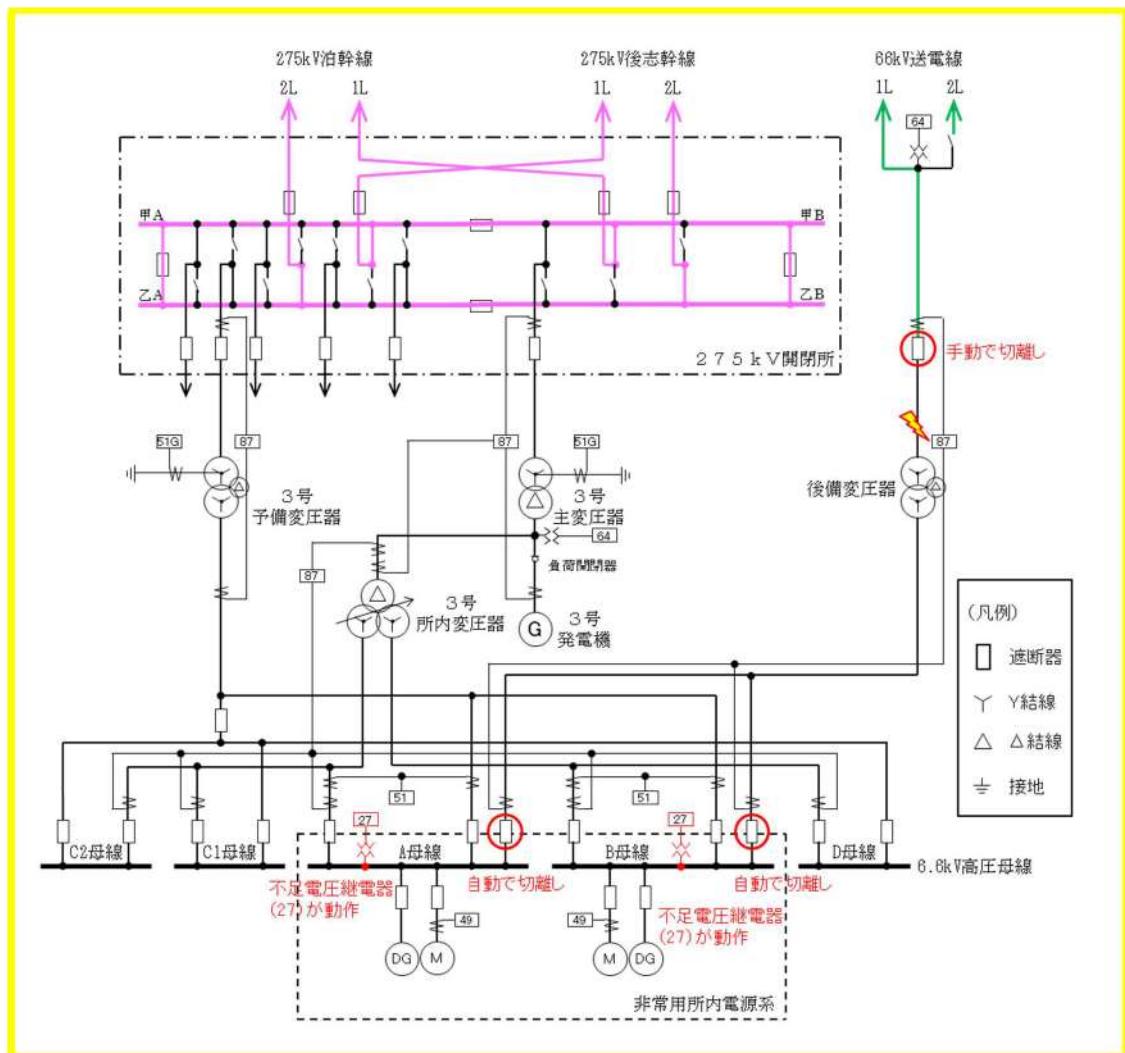

第3.3.3図 故障箇所を隔離した状態

d. 非常用高圧母線を隔離した状態

第3.3.4図のとおり、不足電圧継電器(27)の動作により、ディーゼル発電機が自動起動し、電源供給を行う。

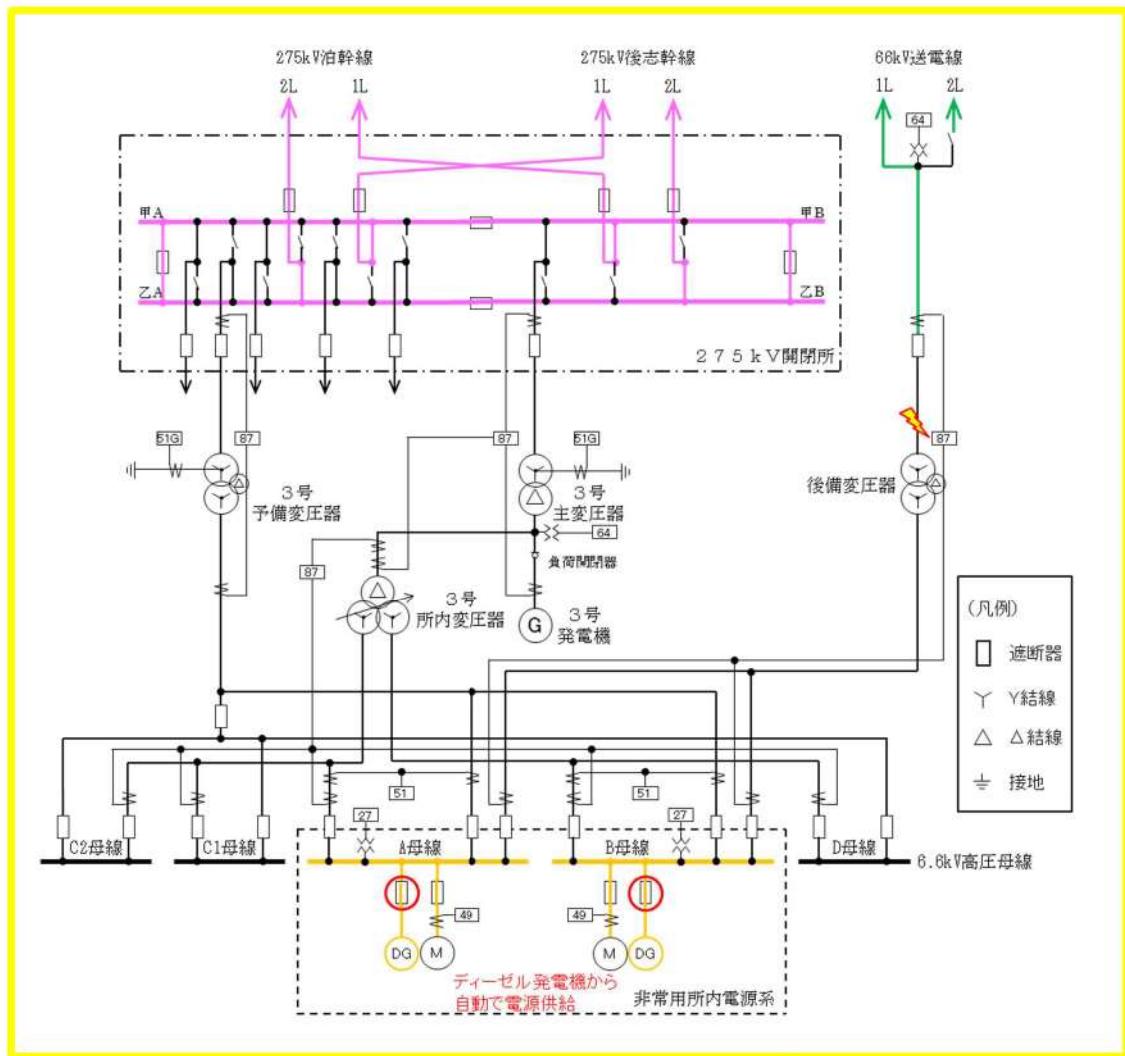


(4) 後備変圧器 1 次側で発生する 1 相開放故障

(不足電圧継電器 (27) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 3.4.1 図のとおり、66kV 送電線から後備変圧器及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

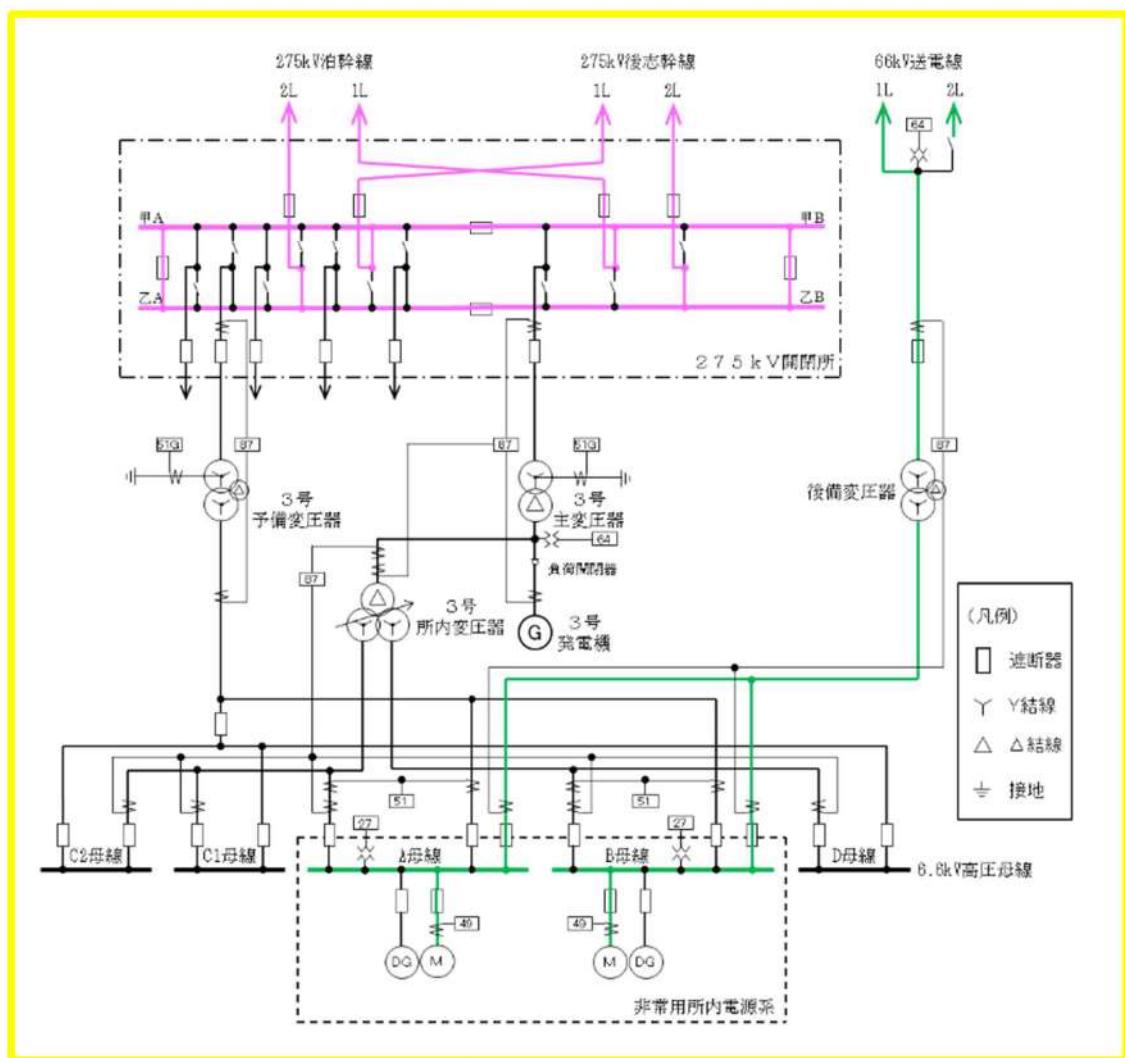

第 3.4.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態

第 3.4.2 図のとおり、後備変圧器の1次側で1相開放故障が発生すると、後備変圧器2次側の不足電圧继電器(27)が動作する。このことから運転員は、後備変圧器の1次側にて1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

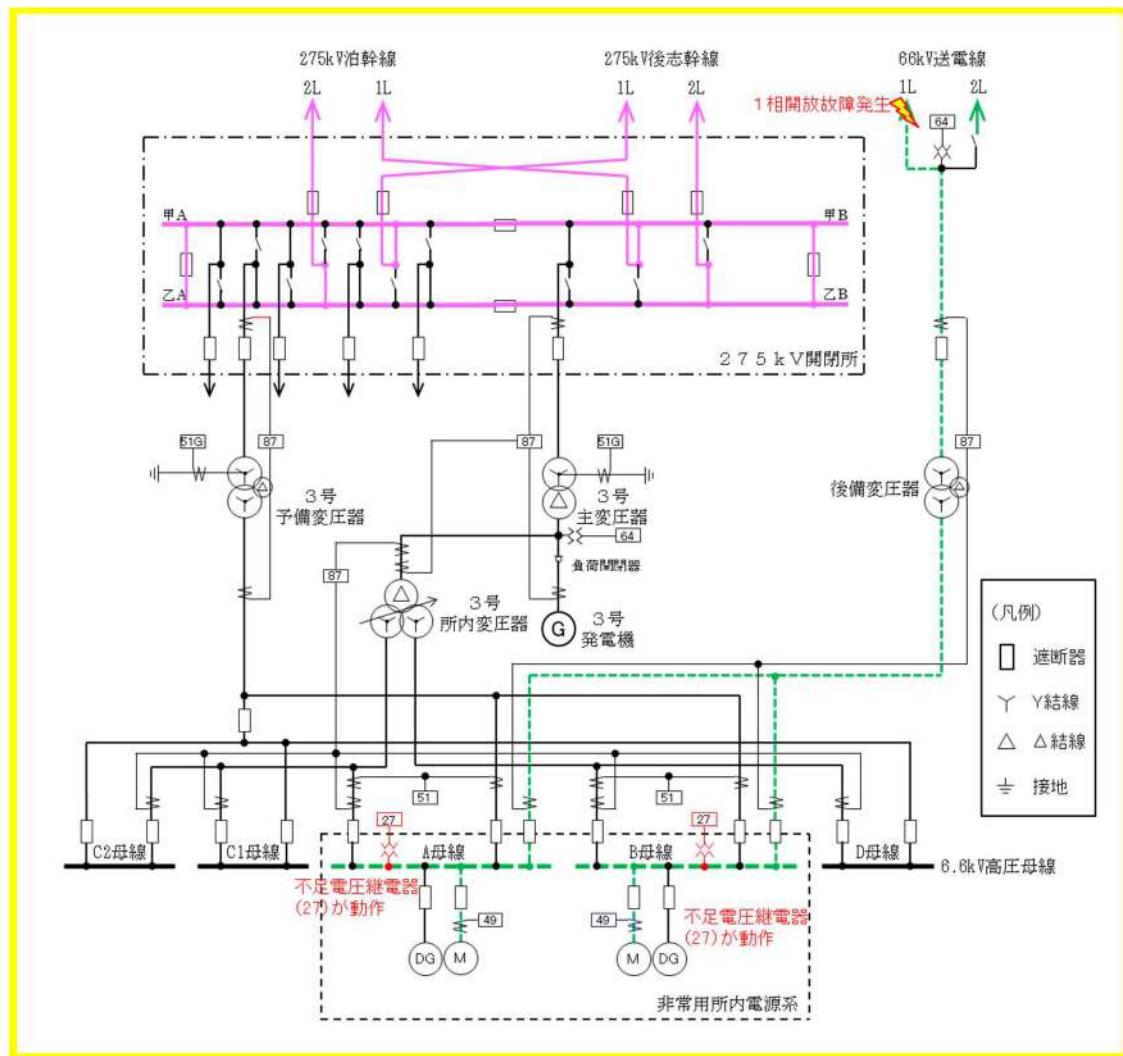


第 3.4.2 図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態

第3.4.3図のとおり、運転員の手動操作により、非常用高圧母線を外部電源系から隔離すると、


後備変圧器から受電していた複数の非常用高圧母線の不足電圧継電器(27)が動作する。

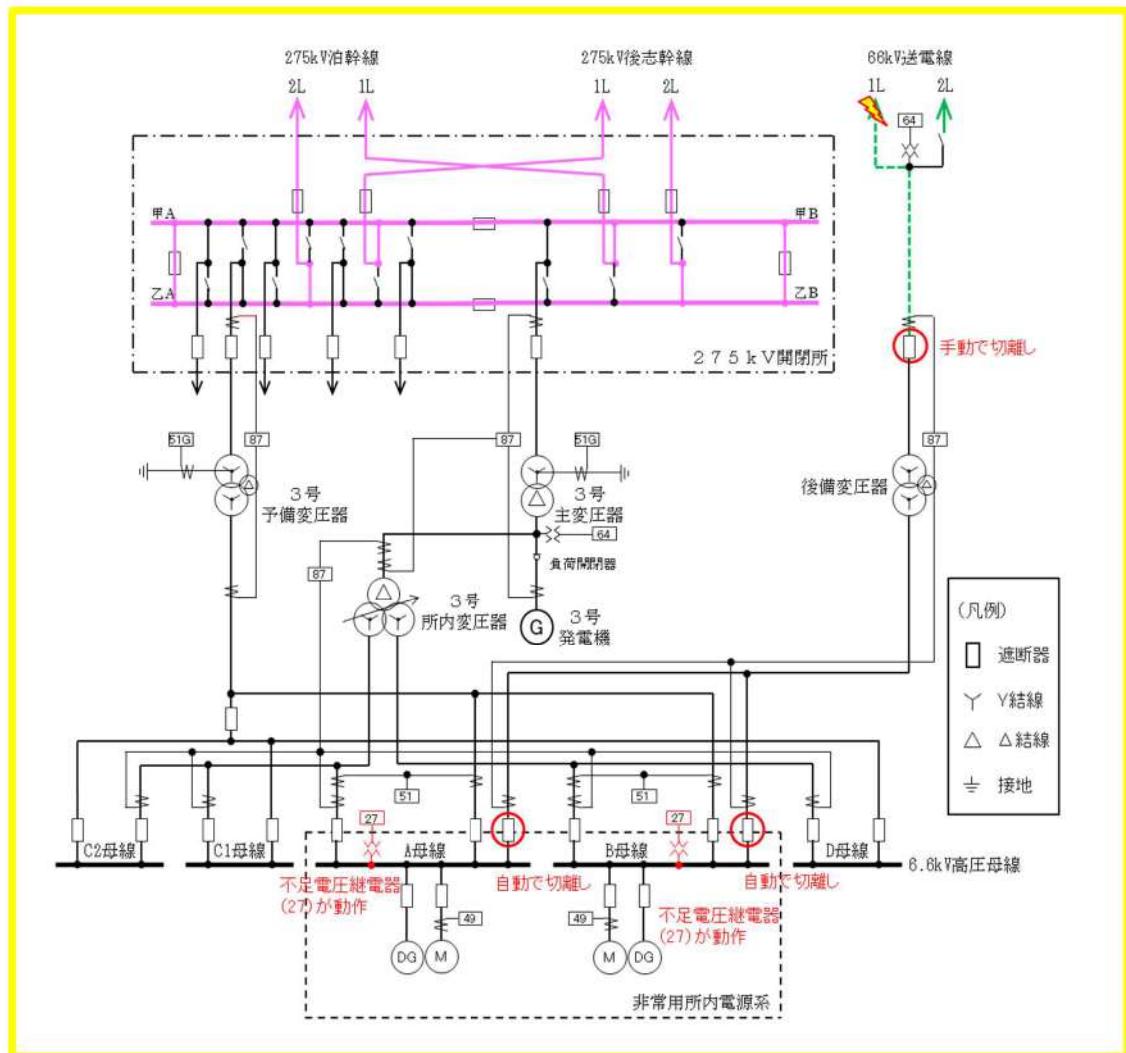

第3.4.3図 故障箇所を隔離した状態

d. 非常用高圧母線を隔離した状態

第3.4.4図のとおり、不足電圧継電器(27)の動作により、ディーゼル発電機が自動起動し、負荷に電源供給を行う。

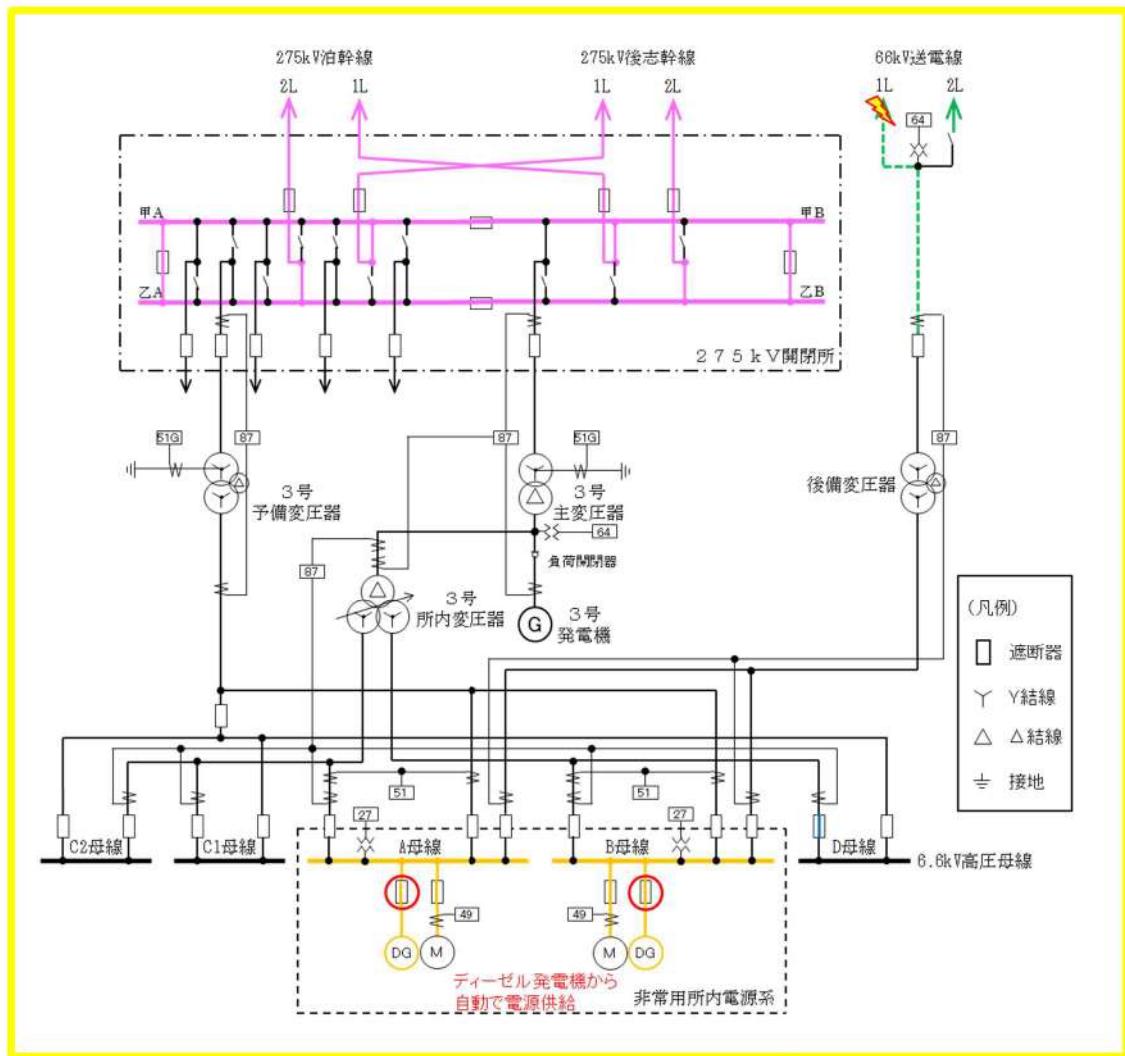


第3.4.4図 故障箇所を隔離した状態

(5) 66 kV 送電線で発生する 1 相開放故障

(地絡過電圧継電器 (64) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 3.5.1 図のとおり、66kV 送電線から後備変圧器及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

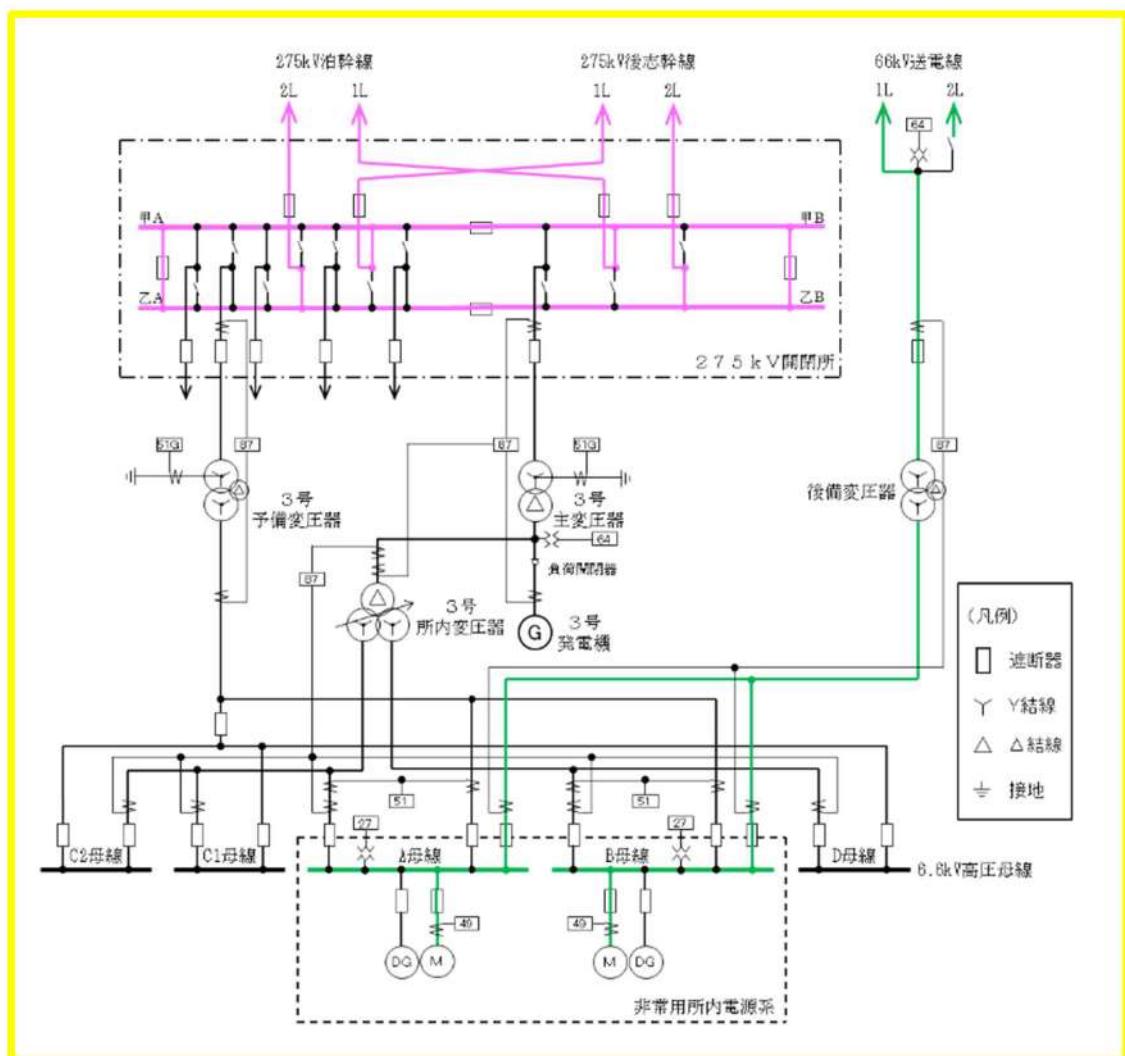

第 3.5.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態


第3.5.2図のとおり、66kV送電線で1相開放故障が発生すると、地絡過電圧継電器(64)が動作する。このことから運転員は、66kV送電線にて1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

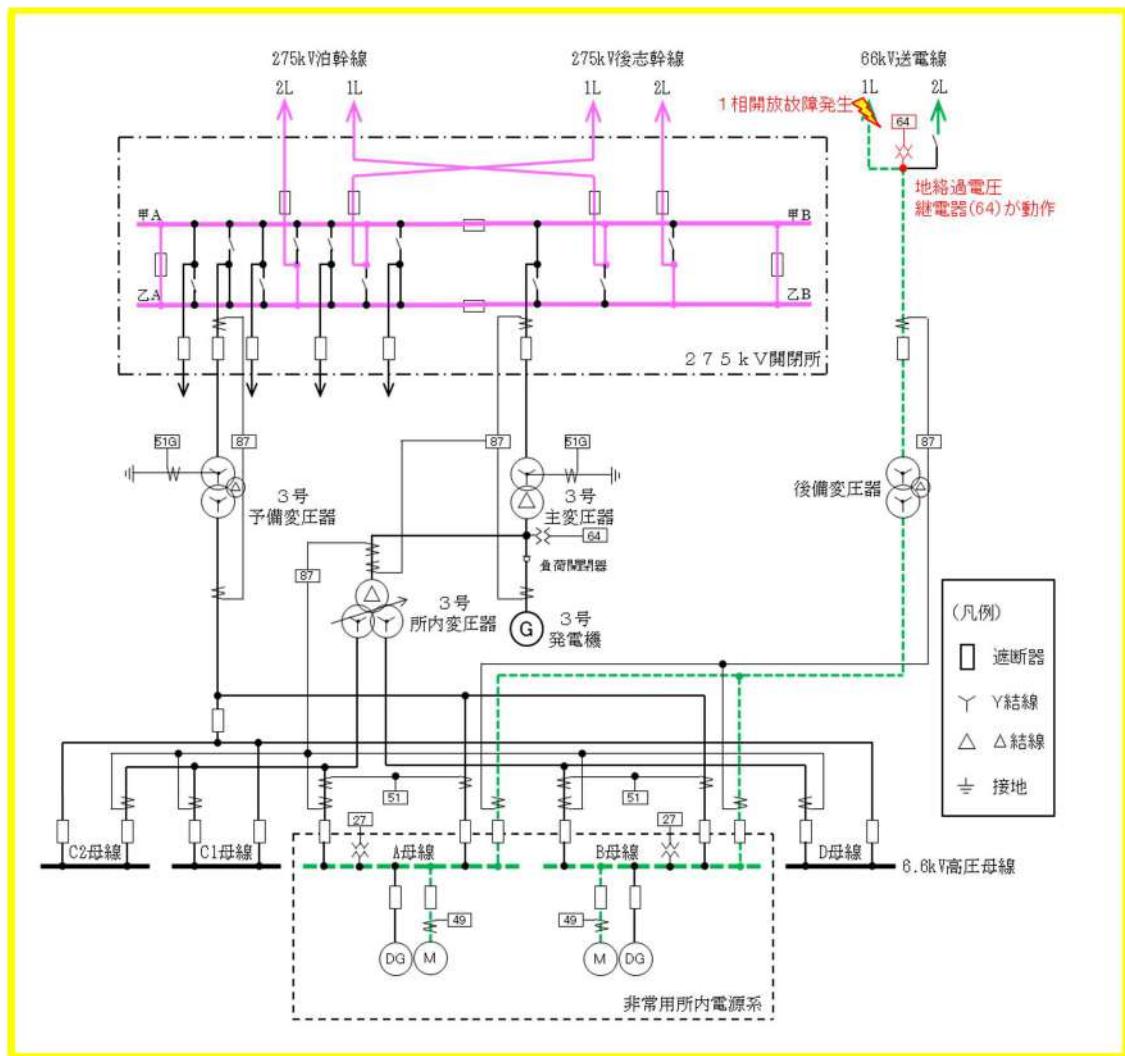

第3.5.2図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態


第3.5.3図のとおり、運転員の手動操作により、66kV送電線を外部電源系から隔離すると、後備変圧器から受電していた複数の非常用高圧母線の不足電圧継電器(27)が動作する。

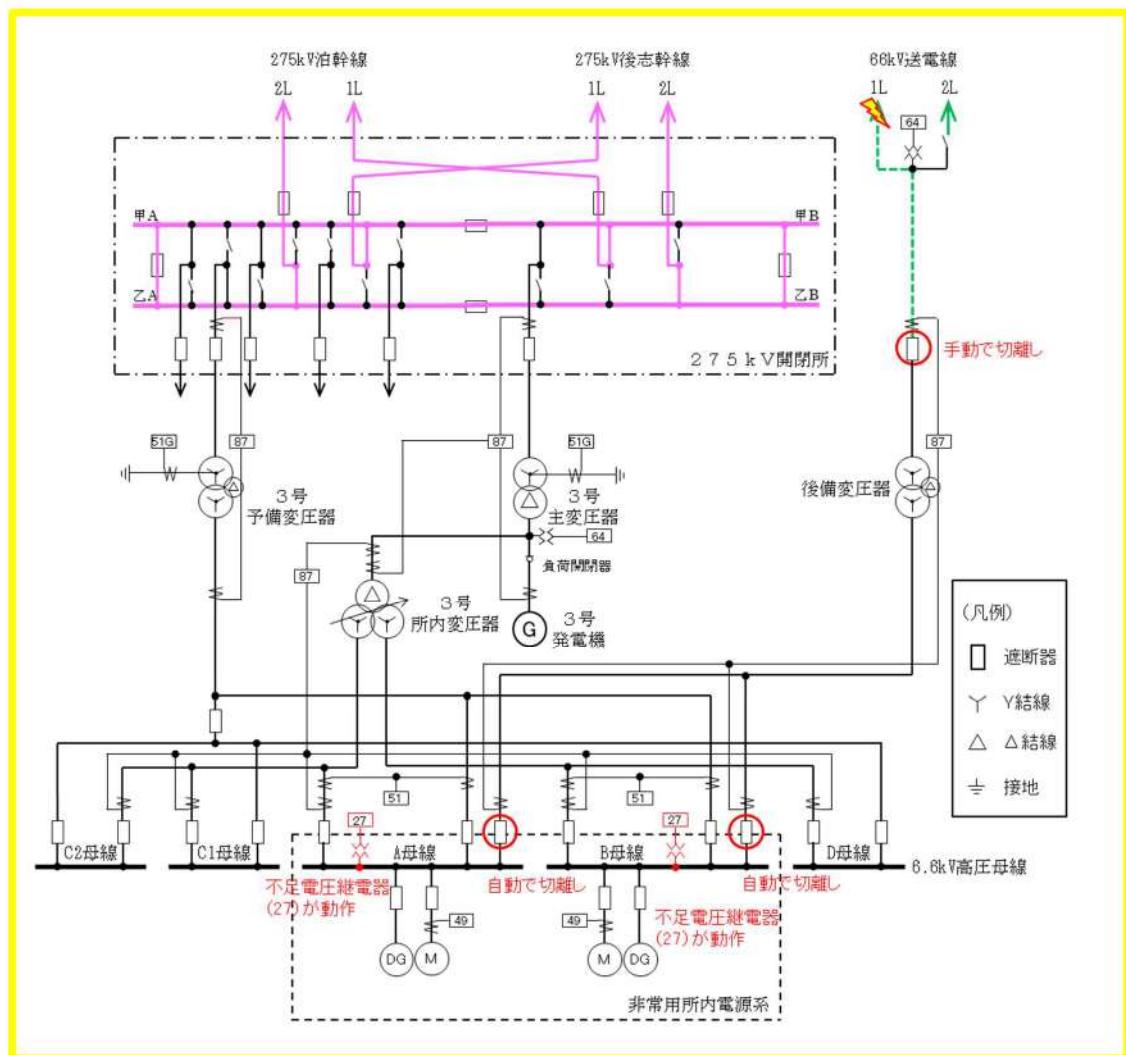

第3.5.3図 故障箇所を隔離した状態

d. 非常用高圧母線を隔離した状態

第3.5.4図のとおり、不足電圧継電器(27)の動作により、非常用高圧母線を外部電源系から隔離すると、ディーゼル発電機が自動起動し、電源供給を行う。

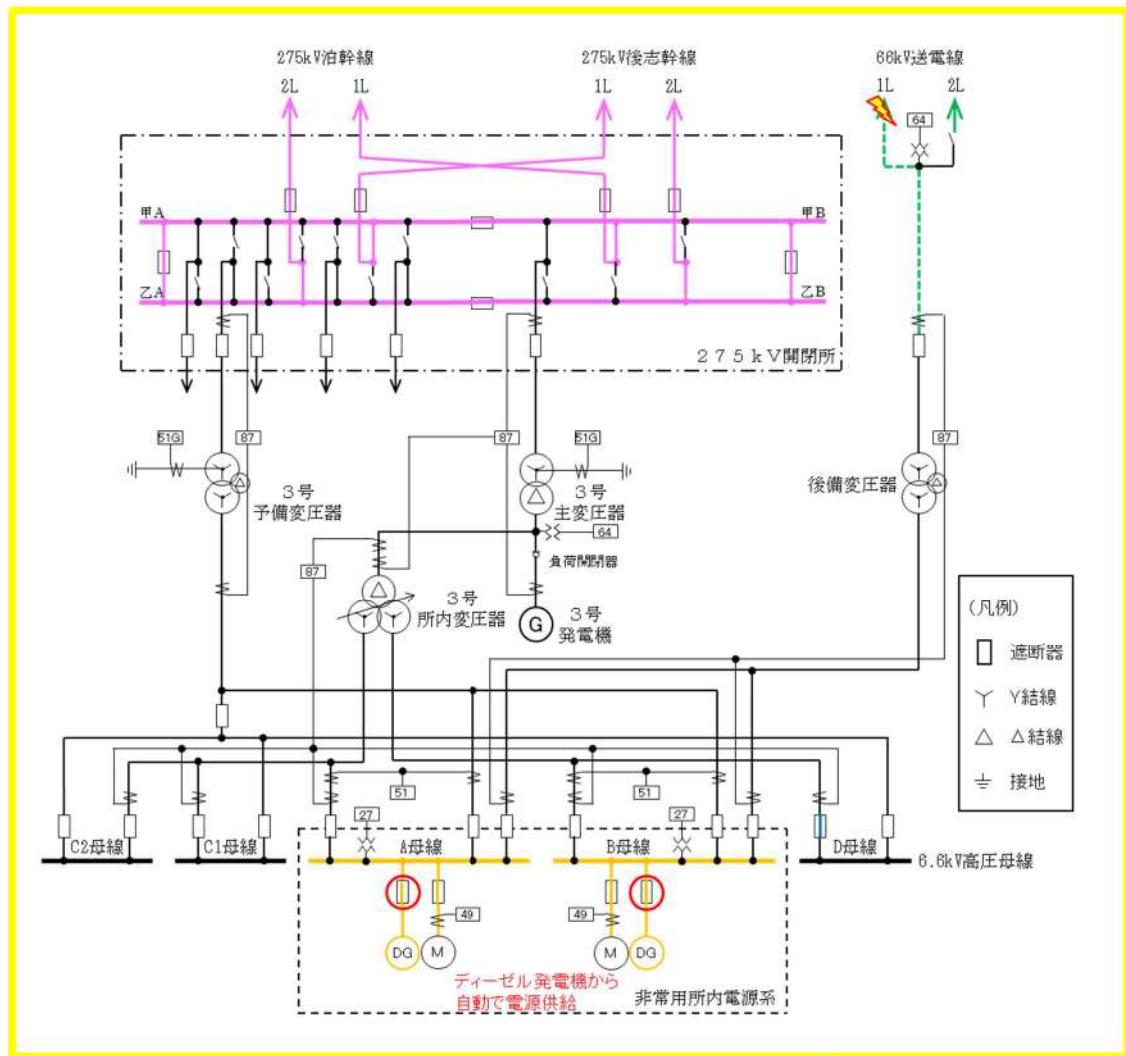

第3.5.4図 非常用高圧母線を隔離した状態


#### 4. 所内変圧器による電源供給時

##### (1) 275kV 送電線で発生する 1 相開放故障

(目視点検)

##### a. 1 相開放故障直前の状態


第 4. 1. 1 図のとおり、275kV 送電線から主変圧器、所内変圧器、常用高圧母線及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

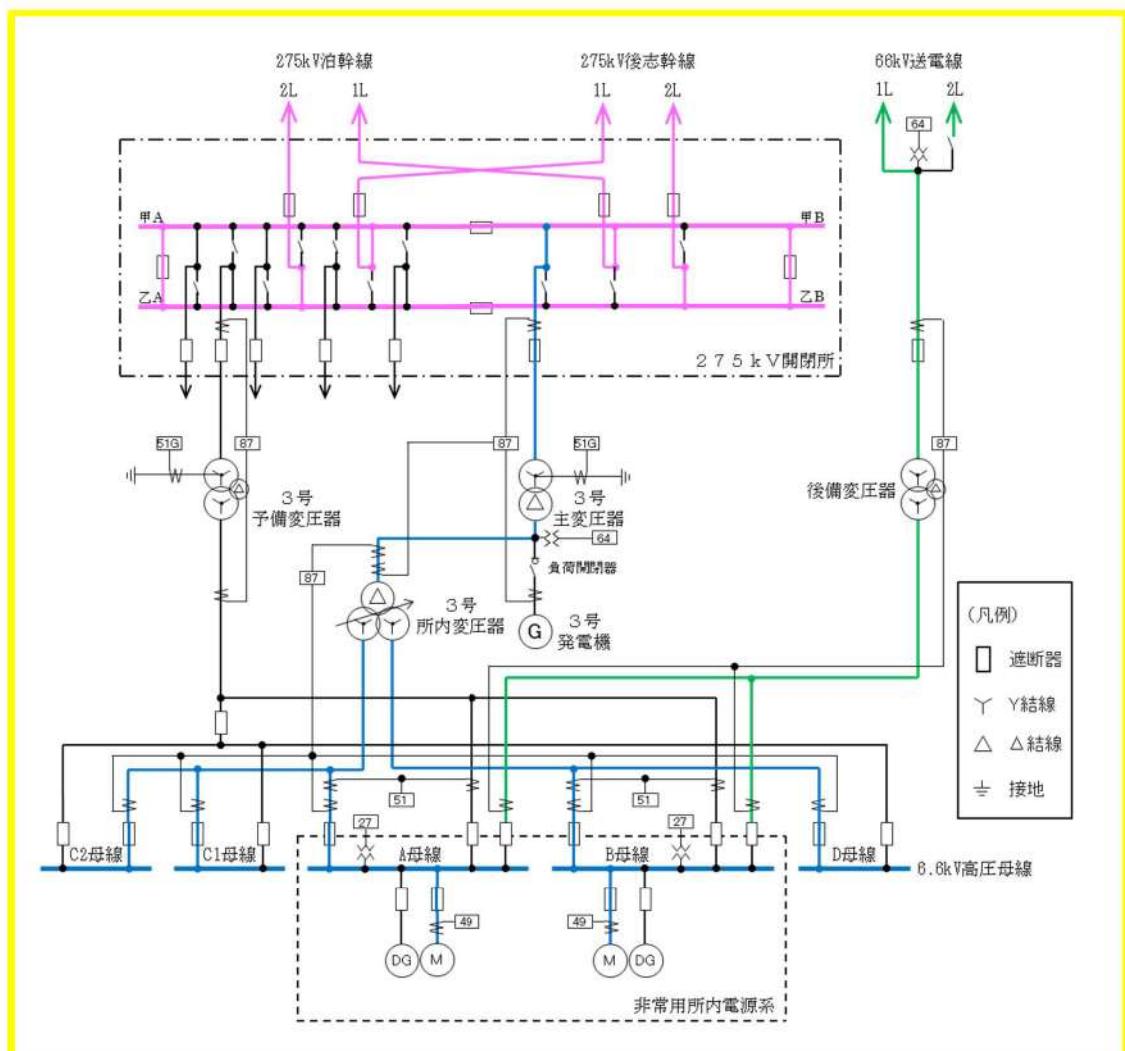

第 4. 1. 1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態


第4.1.2図のとおり、275kV送電線の1回線で1相開放故障が発生すると、故障部位を目視で確認できる。このことから運転員は、275kV送電線の1回線にて1相開放故障が発生したことを検知可能である。

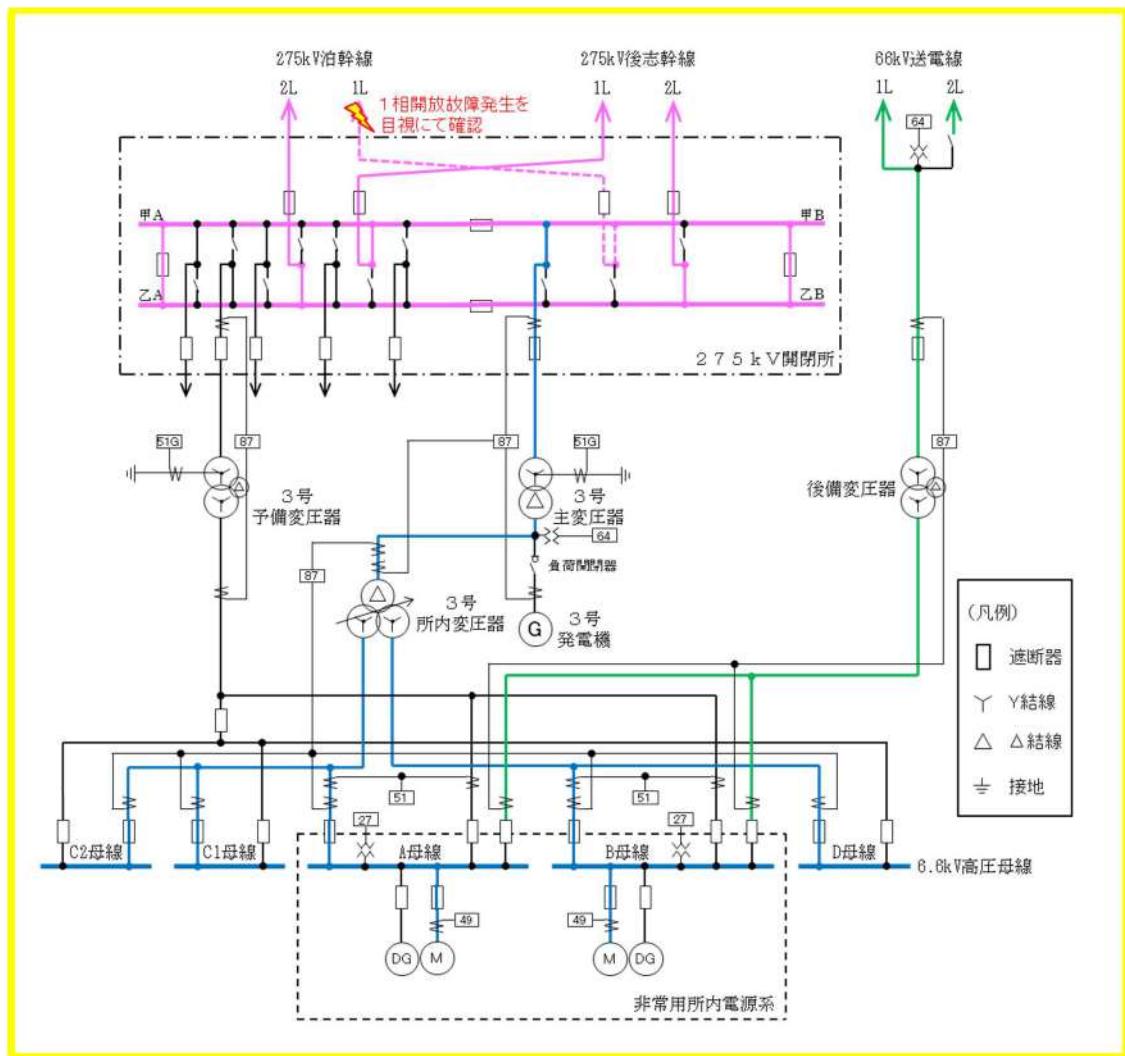

第4.1.2図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態

第 4.1.3 図のとおり、運転員の手動操作により、275kV 送電線 1 回線を外部電源系から隔離する  
と、残り 3 回線で主変圧器、所内変圧器及び非常用高圧母線へ電源供給を行う。（非常用高圧母線  
の電圧は変化無し。）

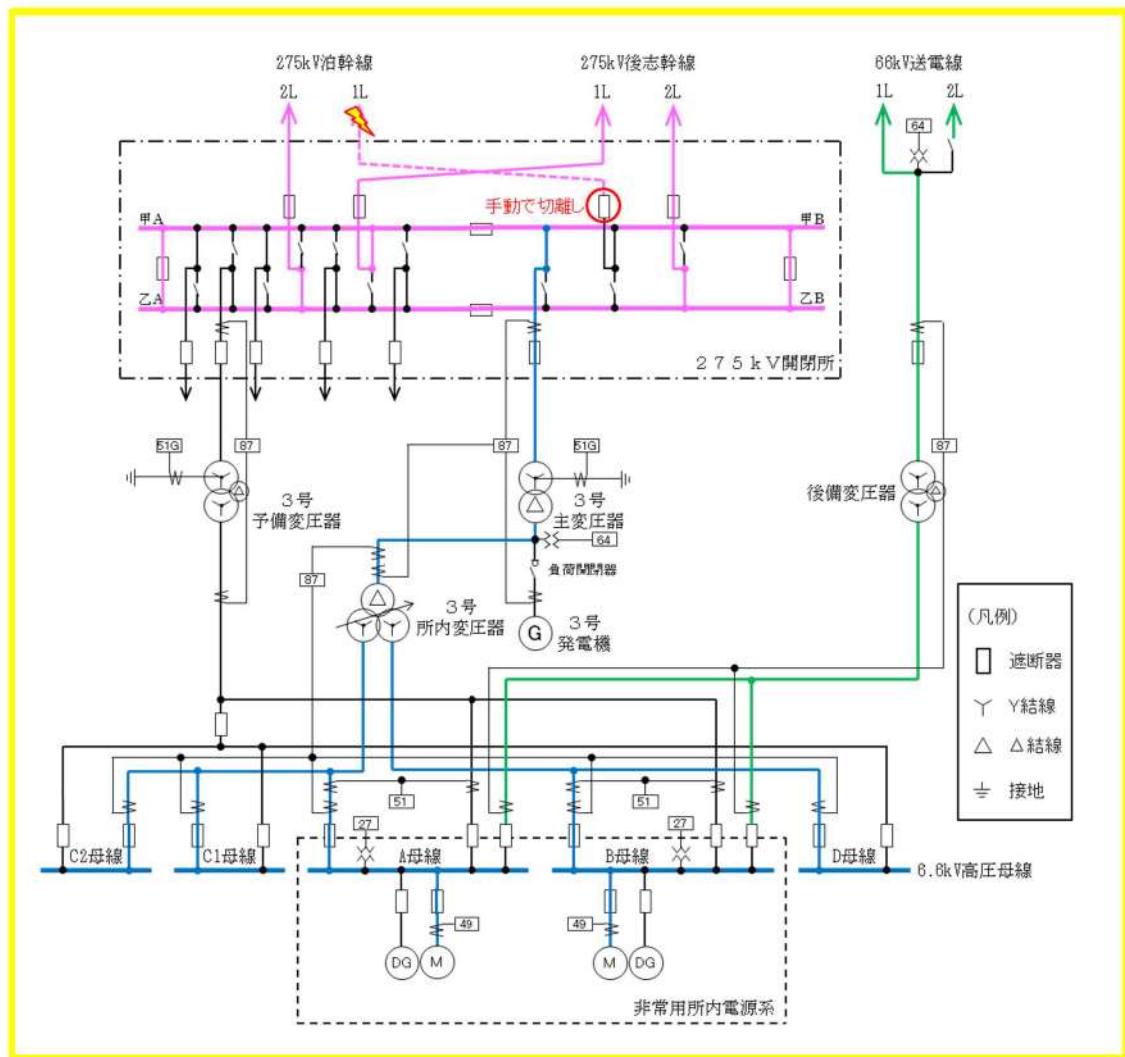


第 4.1.3 図 故障箇所を隔離した状態

(2) 主変圧器 1 次側で発生する 1 相開放故障

(比率差動継電器 (87) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 4.2.1 図のとおり、275kV 送電線から主変圧器、所内変圧器、常用高圧母線及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

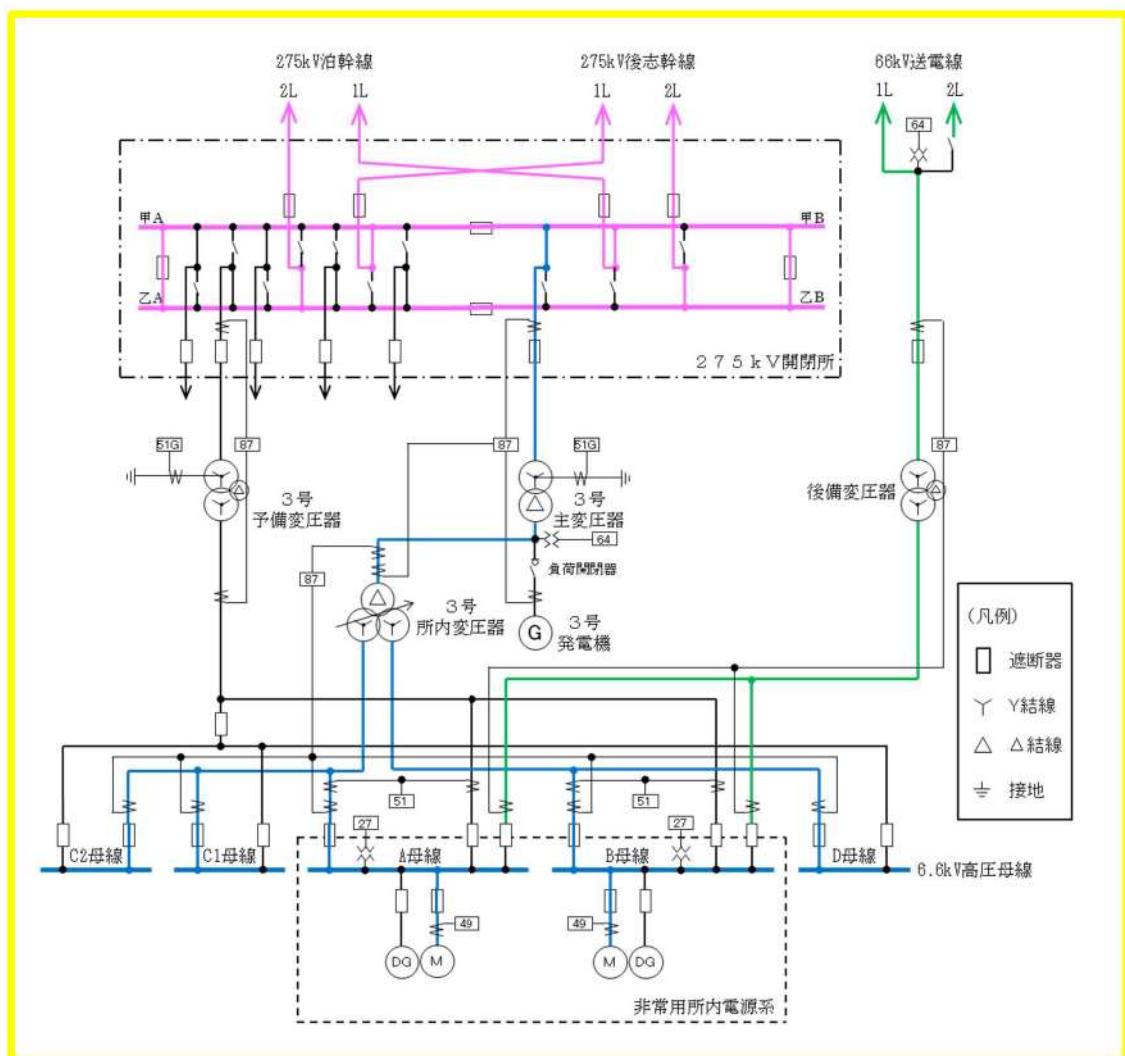

第 4.2.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態


第4.2.2図のとおり、主変圧器の1次側で1相開放故障が発生すると、主変圧器又は275kV母線の比率差動継電器(87)が動作する。このことから運転員は、主変圧器の1次側にて1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

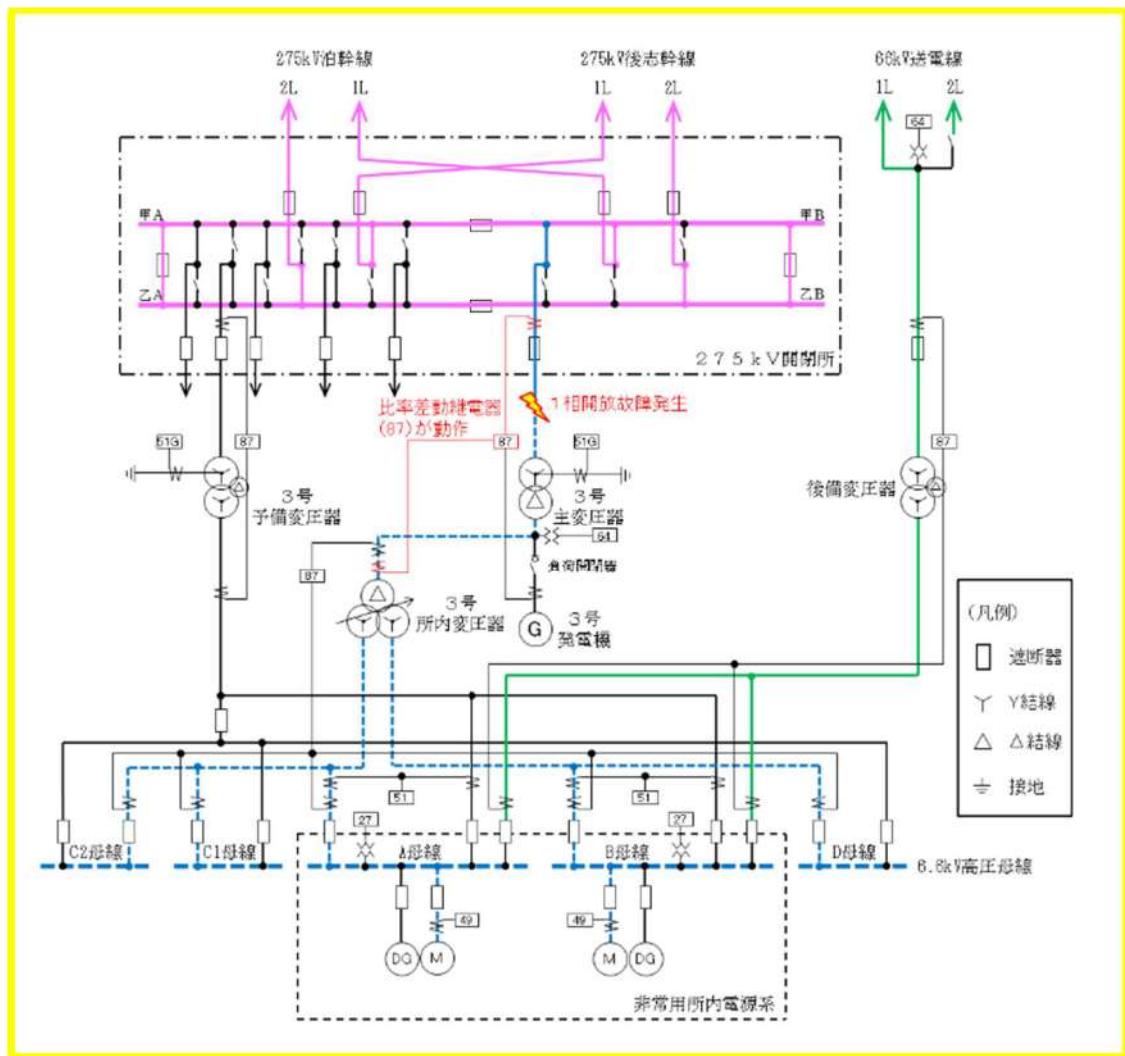

第4.2.2図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態


第 4.2.3 図のとおり、比率差動継電器 (87) の動作により、主変圧器を外部電源系から隔離する  
と、主変圧器から受電していた複数の非常用高圧母線の不足電圧継電器 (27) が動作する。

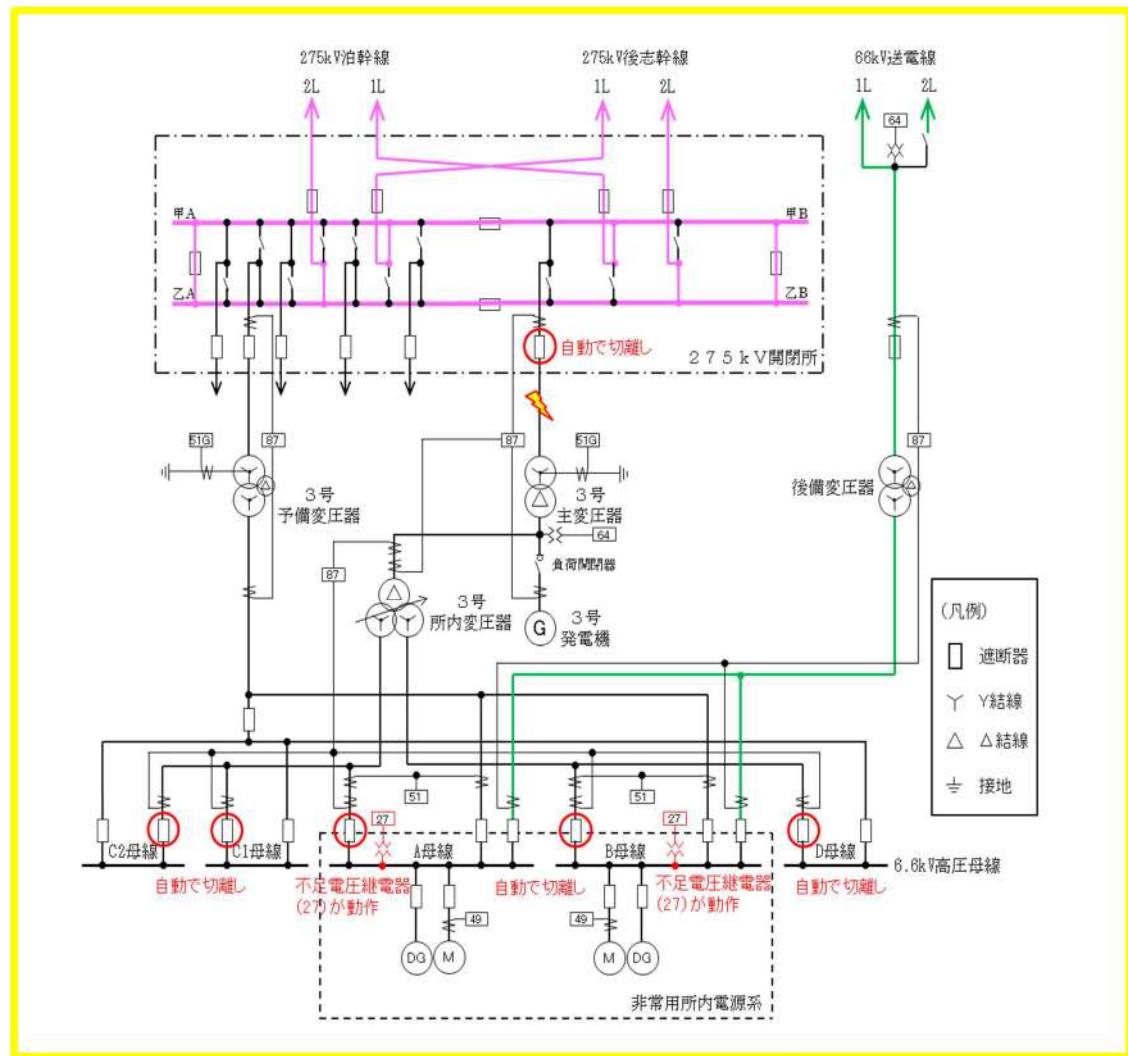

第 4.2.3 図 故障箇所を隔離した状態

d. 非常用高圧母線を隔離した状態

第 4.2.4 図のとおり、不足電圧継電器 (27) の動作により、非常用高圧母線を外部電源系から隔離すると、ディーゼル発電機が自動起動し、電源供給を行う。

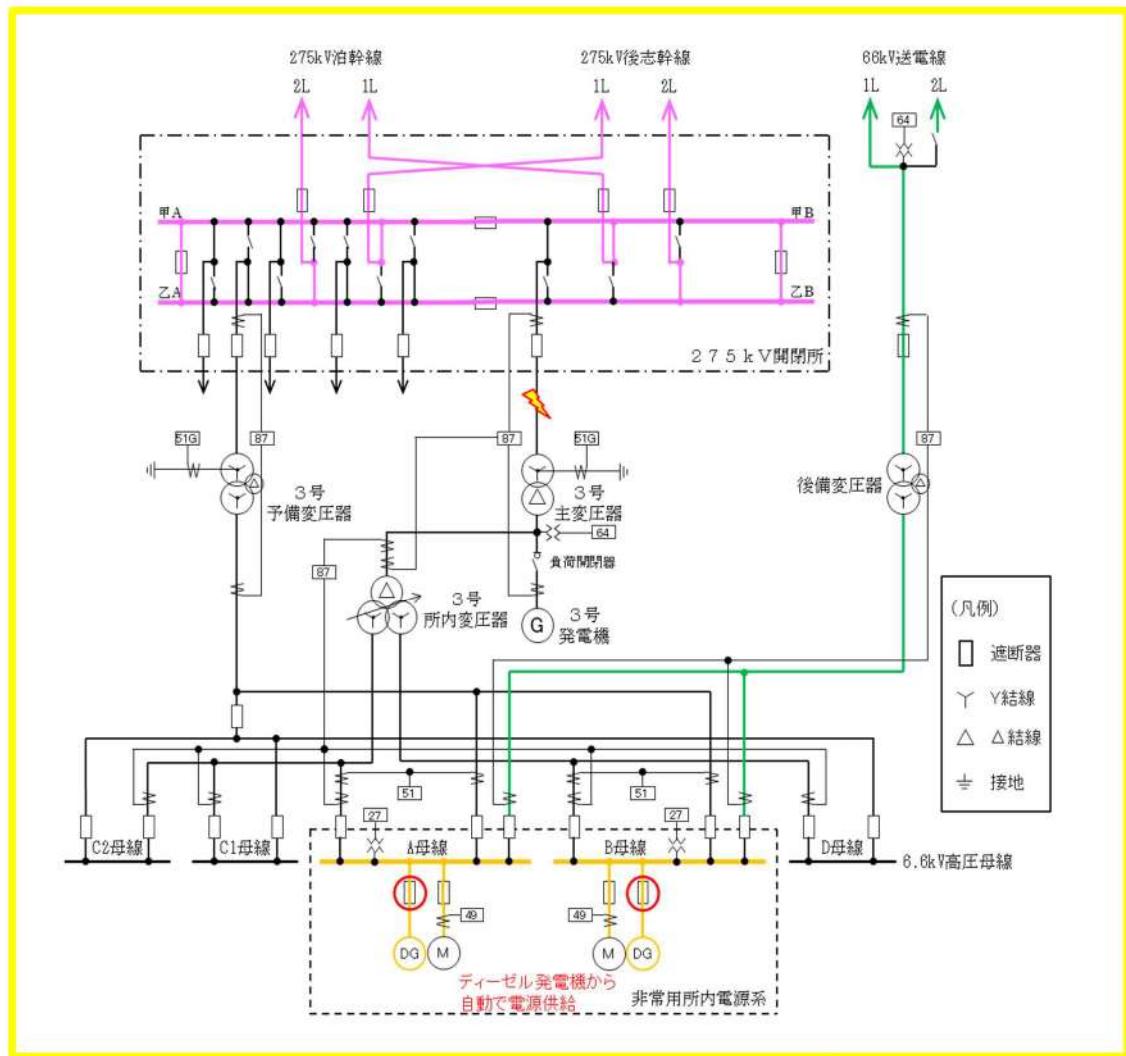


第 4.2.4 図 非常用高圧母線を隔離した状態

(3) 主変圧器 1 次側で発生する 1 相開放故障

(地絡過電流継電器 (51G) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 4.3.1 図のとおり、275kV 送電線から主変圧器、所内変圧器、常用高圧母線及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

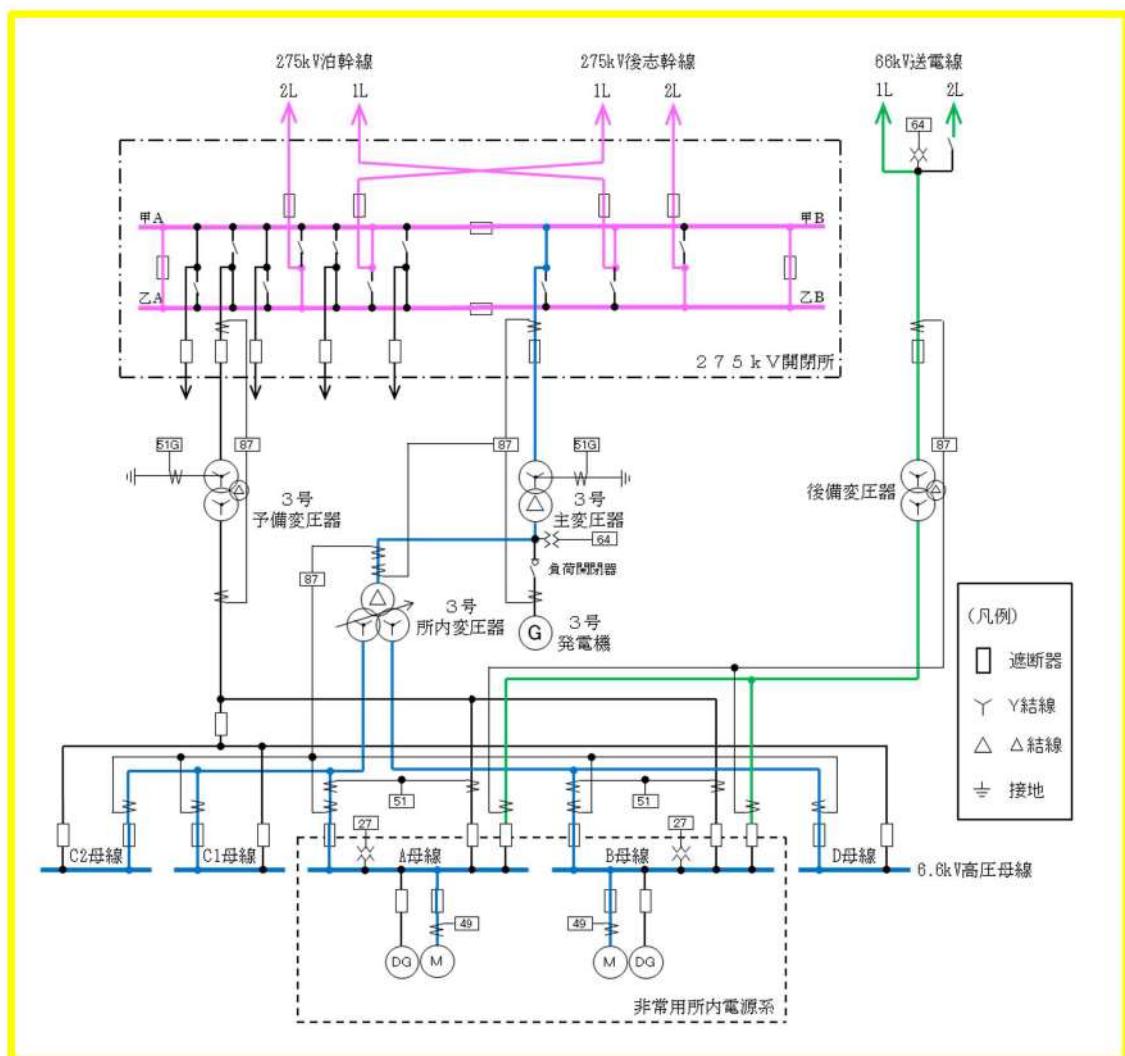

第 4.3.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態


第 4.3.2 図のとおり、主変圧器の 1 次側で 1 相開放故障が発生すると、主変圧器の地絡過電流  
継電器 (51G) が動作する。このことから運転員は、主変圧器の 1 次側にて 1 相開放故障を含めた  
異常が発生したことを検知可能である。

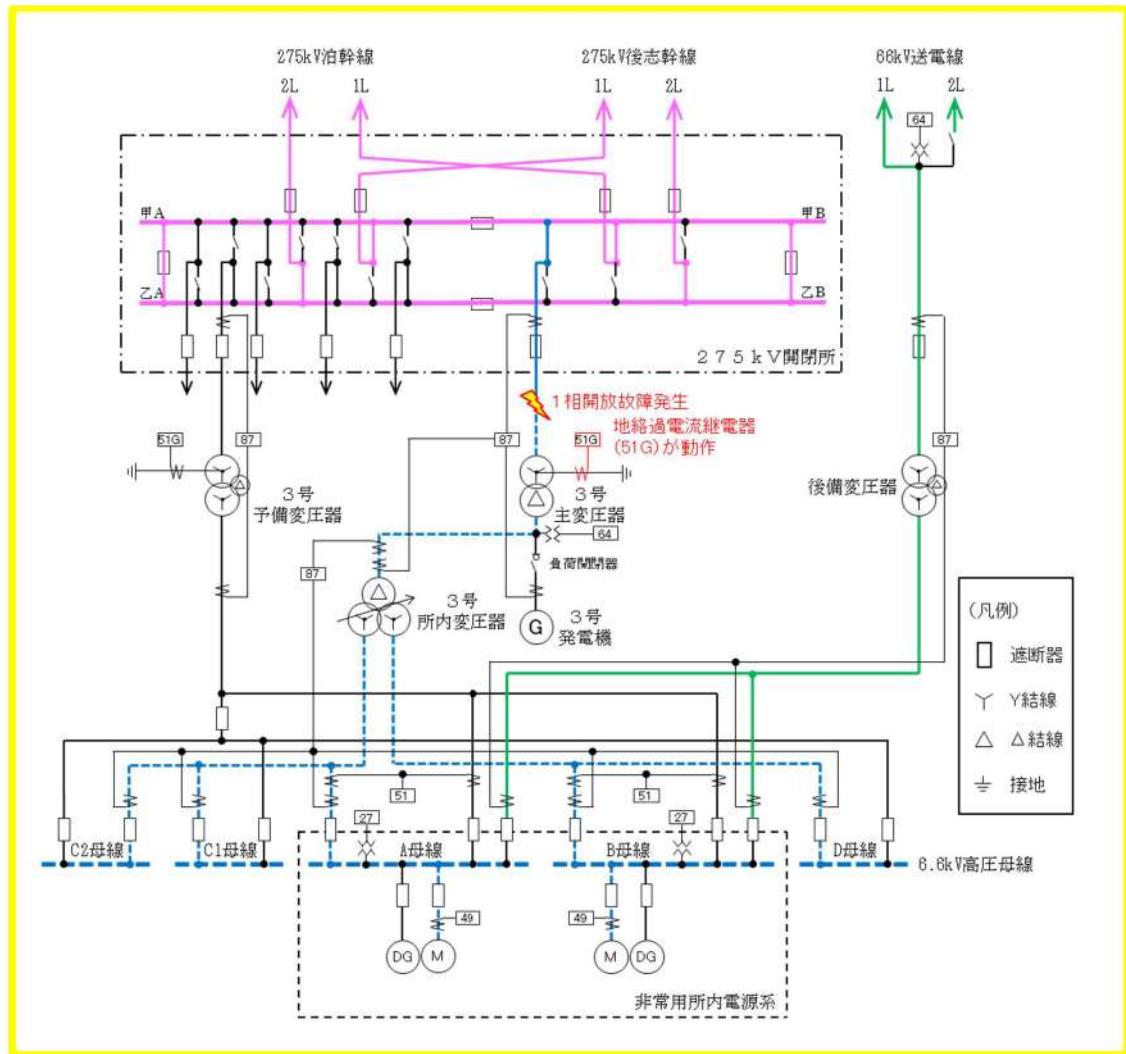

第 4.3.2 図 1 相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態


第 4.3.3 図のとおり、地絡過電流继電器（51G）の動作により、主変圧器を外部電源系から隔離すると、主変圧器から受電していた複数の非常用高圧母線の不足電圧继電器（27）が動作する。

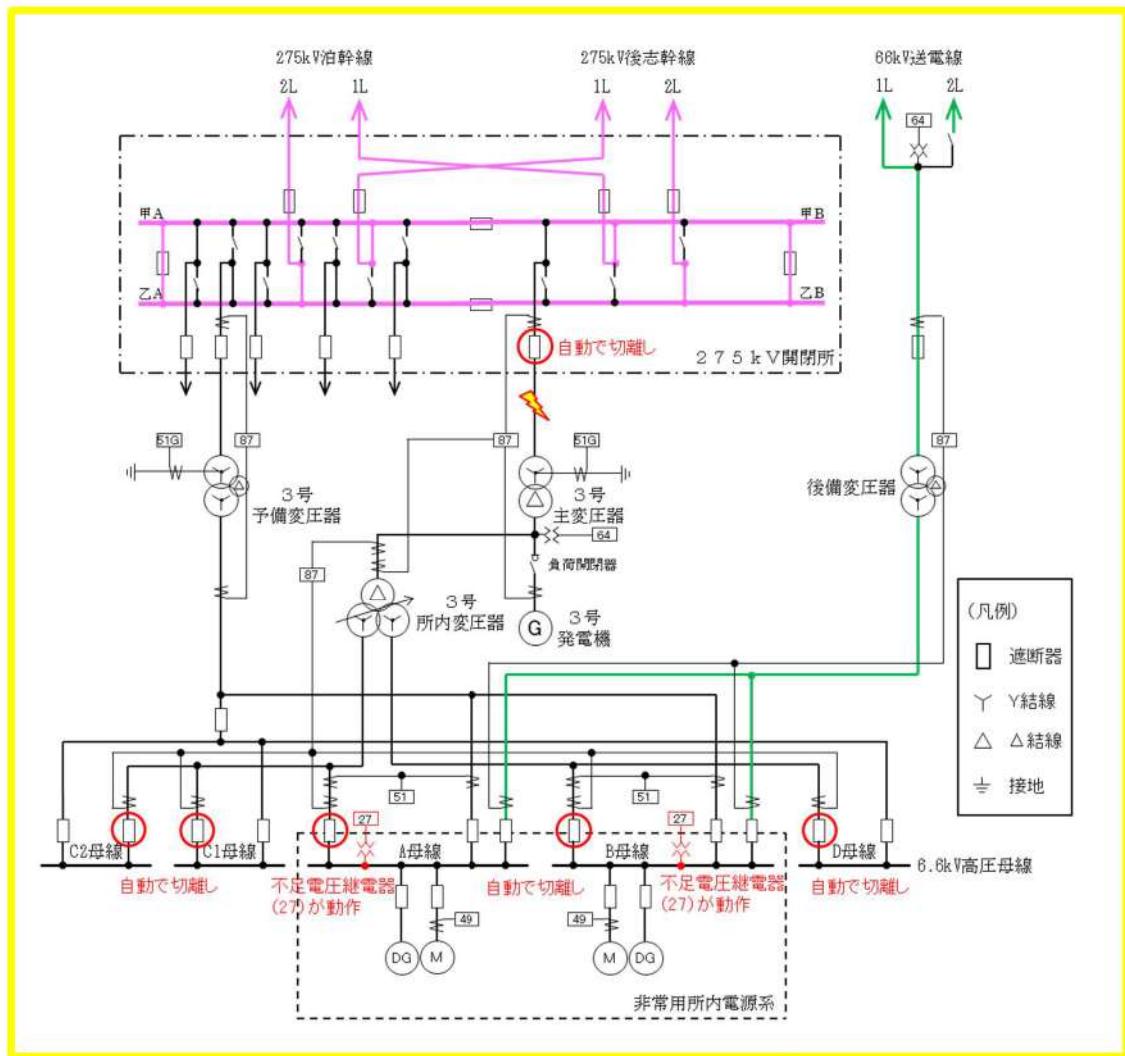

第 4.3.3 図 故障箇所を隔離した状態

d. 非常用高圧母線を隔離した状態

第 4.3.4 図のとおり、不足電圧継電器 (27) の動作により、非常用高圧母線を外部電源系から隔離すると、ディーゼル発電機が自動起動し、電源供給を行う。

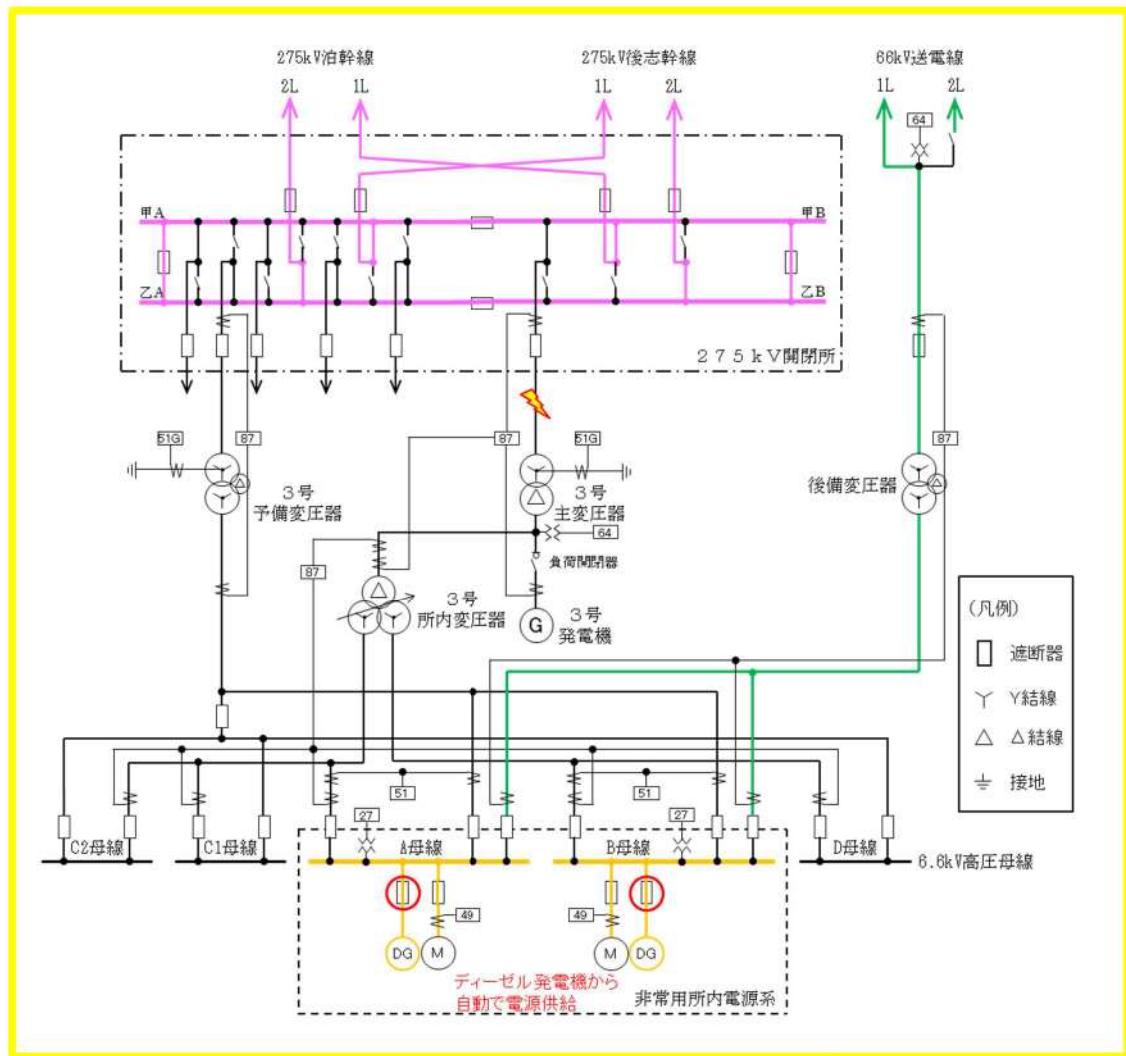


第 4.3.4 図 非常用高圧母線を隔離した状態

(4) 主変圧器 1 次側で発生する 1 相開放故障

(過負荷継電器 (49) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 4.4.1 図のとおり、275kV 送電線から主変圧器、所内変圧器、常用高圧母線及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

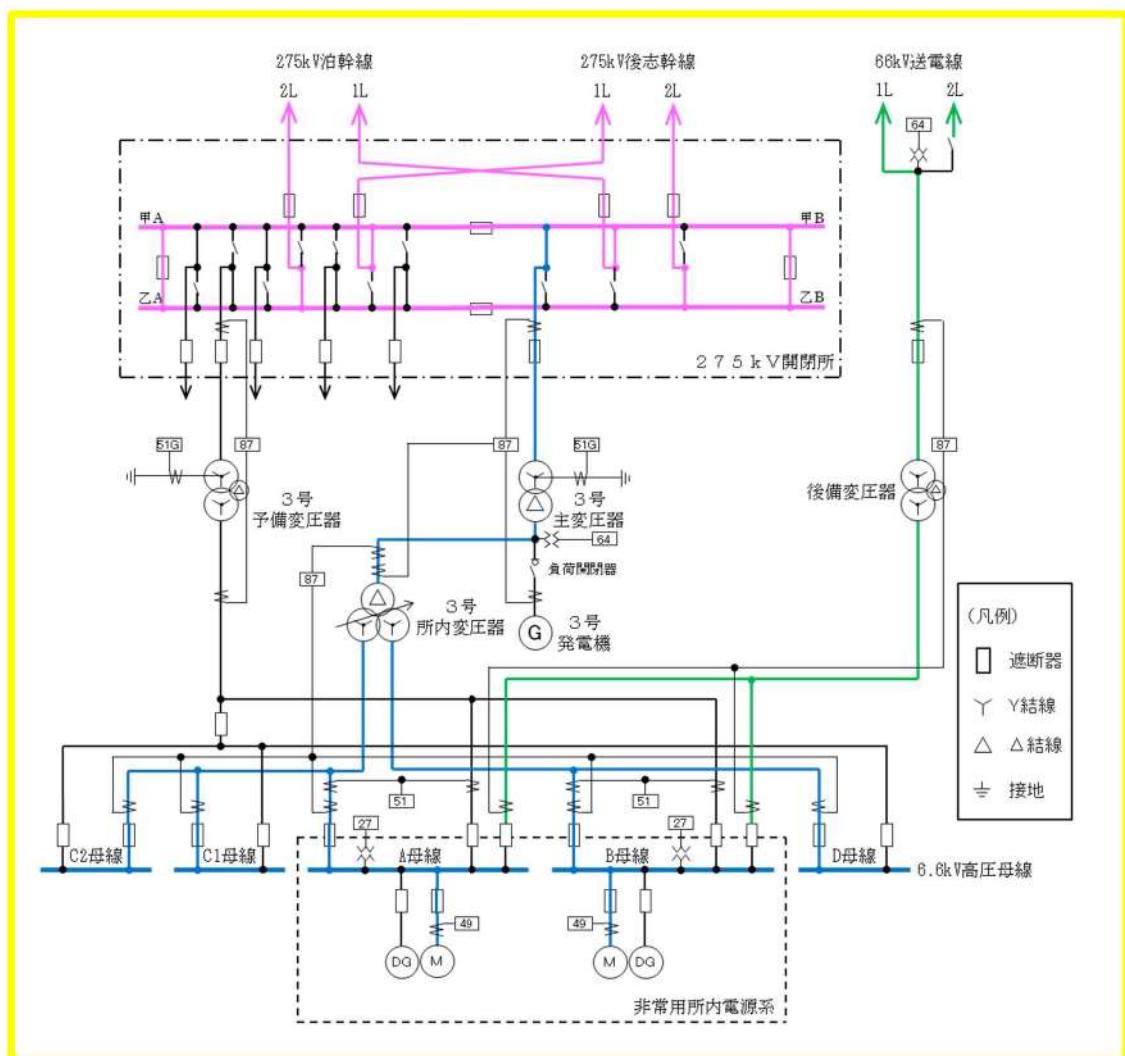

第 4.4.1 図 1 相開放故障直前の状態


b. 1相開放故障直後の状態

第 4.4.2 図のとおり、主変圧器の 1 次側で 1 相開放故障が発生すると、主変圧器及び所内変圧器から受電していた複数の負荷の過負荷継電器 (49) が動作する。このことから運転員は、主変圧器の 1 次側にて 1 相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

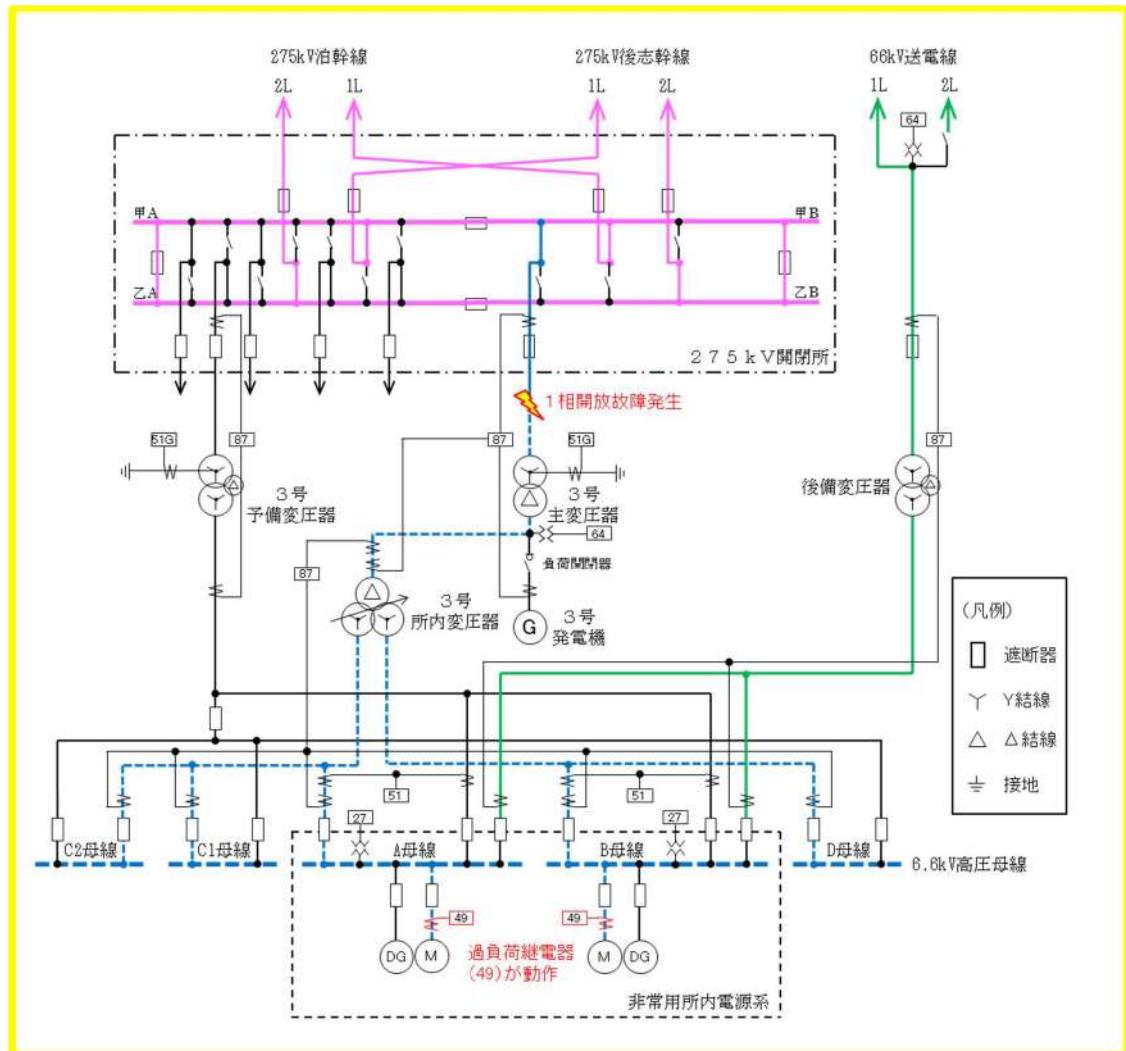

c. 故障箇所を隔離した状態


第 4.4.3 図のとおり、運転員の手動操作により、主変圧器を外部電源系から隔離すると、主変圧器から受電していた複数の非常用高圧母線の不足電圧継電器 (27) が動作する。

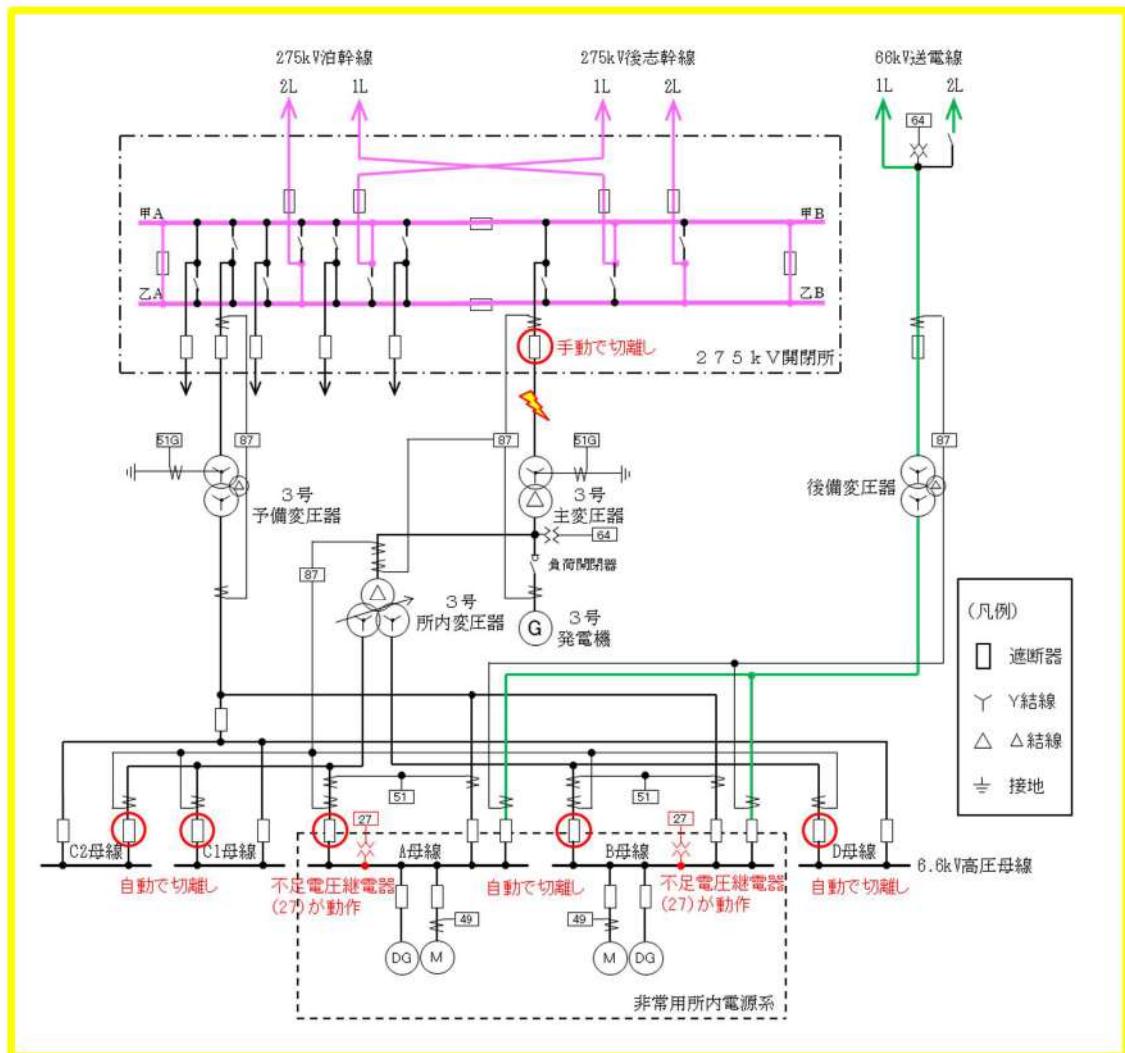

第 4.4.3 図 故障箇所を隔離した状態

d. 非常用高圧母線を隔離した状態

第 4.4.4 図のとおり、不足電圧継電器 (27) の動作により、非常用高圧母線を外部電源系から隔離すると、ディーゼル発電機が自動起動し、電源供給を行う。

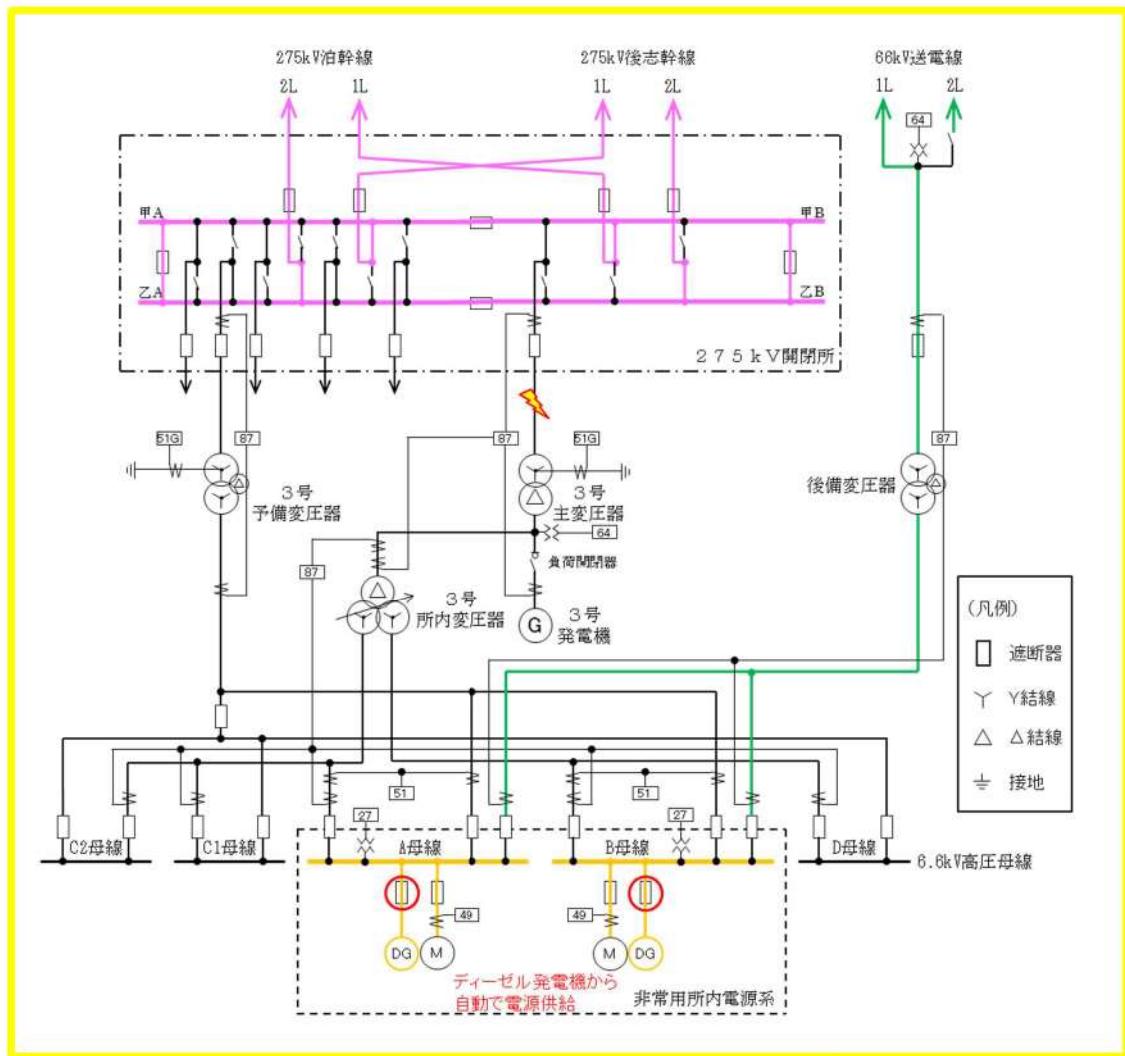


第 4.4.4 図 非常用高圧母線を隔離した状態

(5) 66 kV 送電線で発生する 1 相開放故障

(地絡過電圧継電器 (64) にて検知)

a. 1 相開放故障直前の状態


第 4.5.1 図のとおり、275kV 送電線から主変圧器、所内変圧器、常用高圧母線及び非常用高圧母線を受電している状態を想定する。

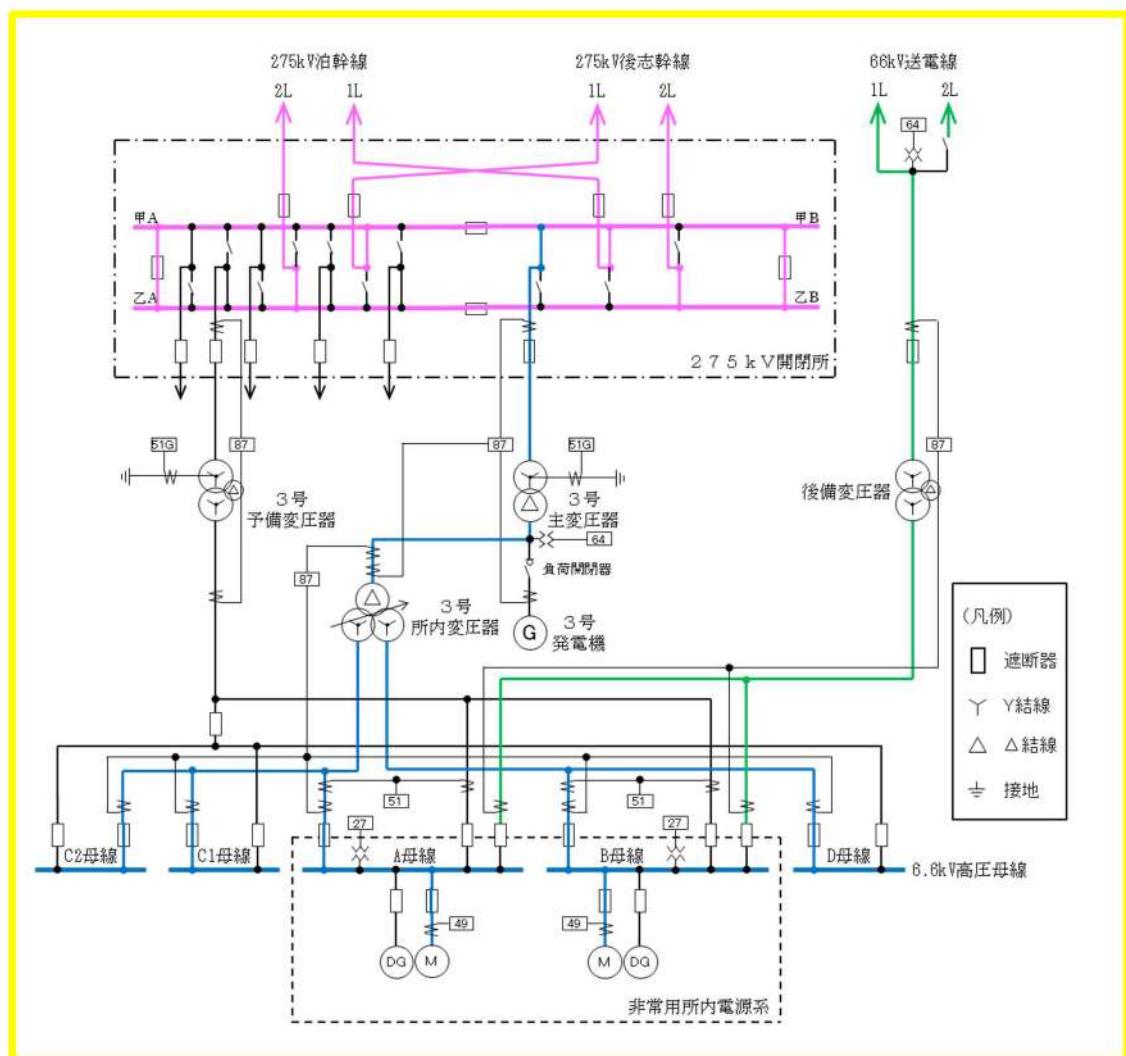

第 4.5.1 図 1 相開放故障直前の状態

b. 1相開放故障直後の状態

第4.5.2図のとおり、66kV送電線で1相開放故障が発生すると、地絡過電圧继電器(64)が動作する。このことから運転員は、66kV送電線にて1相開放故障を含めた異常が発生したことを検知可能である。

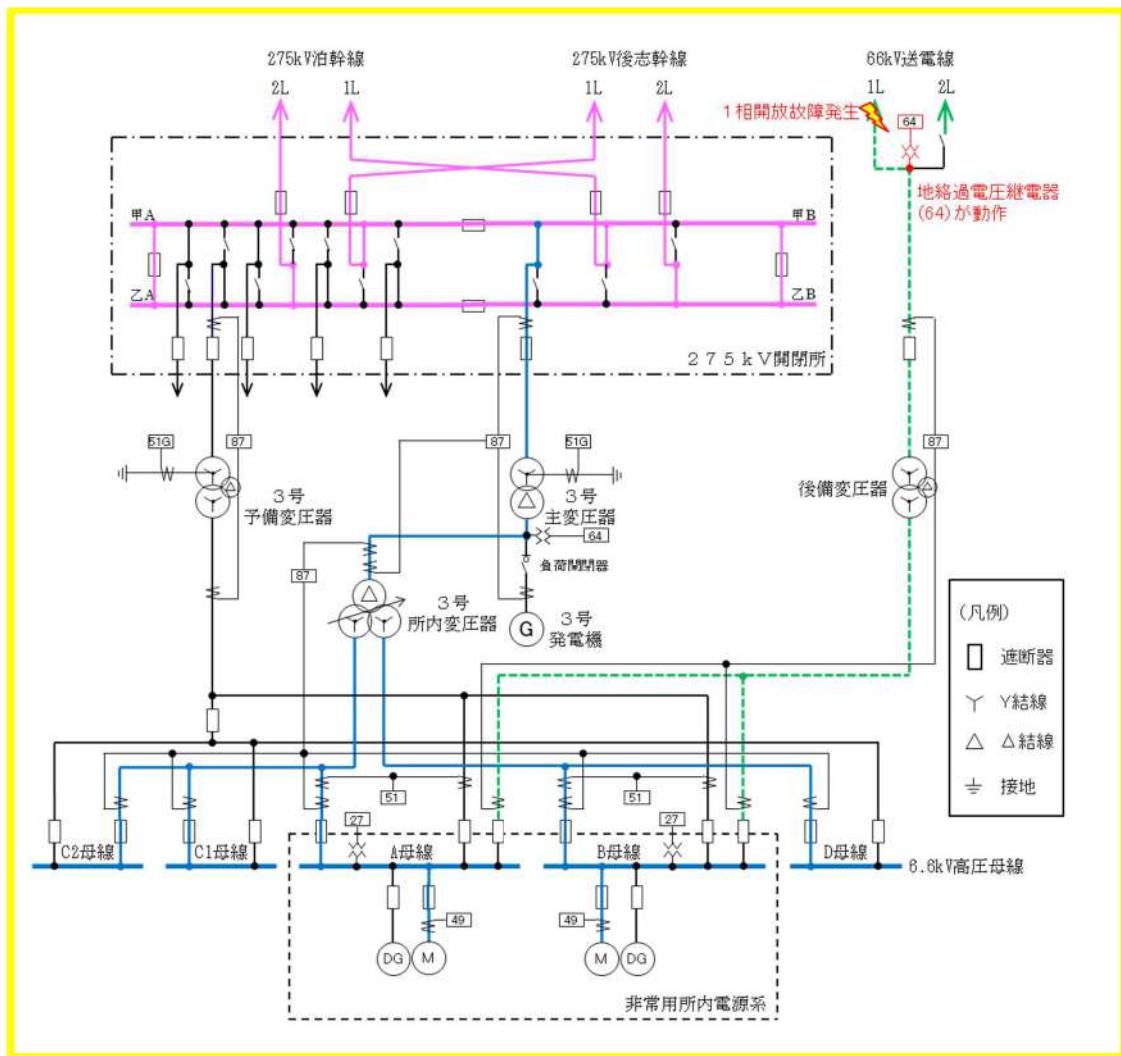


第4.5.2図 1相開放故障直後の状態

c. 故障箇所を隔離した状態

第 4.5.3 図のとおり、運転員の手動操作により、66kV 送電線を外部電源系から隔離する。

275kV 送電線で主変圧器、所内変圧器、常用高圧母線及び非常用高圧母線へ電源供給を継続する。(非常用高圧母線の電圧は変化無し。)

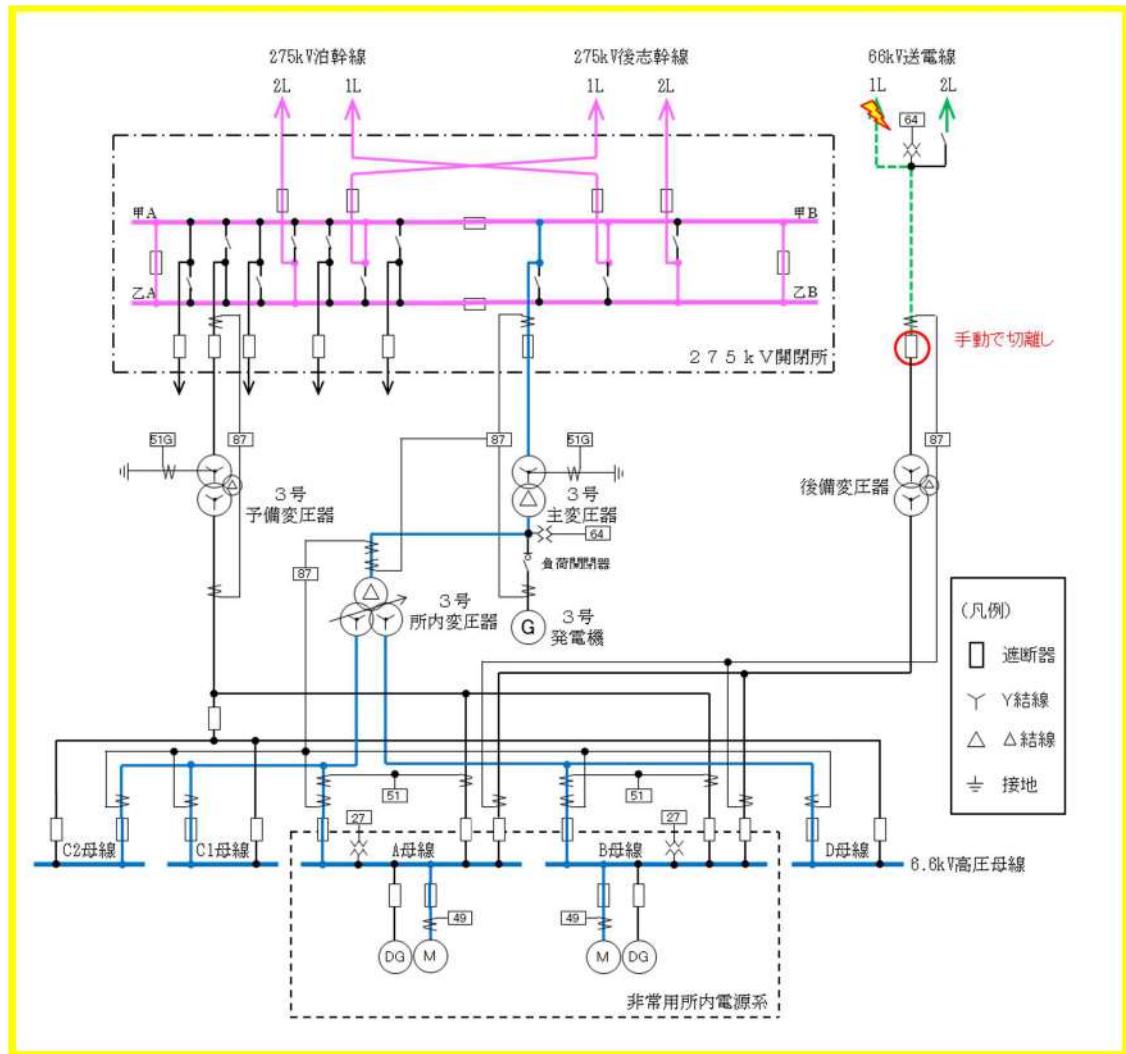

第 4.5.3 図 故障箇所を隔離した状態

## 別紙5 非常用電源設備の配置の基本方針

非常用電源設備は、区画された部屋に設置し、主たる共通要因（地震、津波、火災、溢水）に対し、頑健性を有している。また、運転操作、保守性を考慮し隣接配置としている。

プラント全体の配置設計コンセプトにおいて、電気盤室は、中央制御設備を中心とするプラントの動力・制御・計装の電気計装設備の主要設備として構成しており、非放射性機器から構成されているため、非管理区域に配置している。また、電気計装設備は、プラントの監視、制御に直接影響を及ぼすものであり、設備故障時には早急に原因を調査し、措置を行うために、運転員が常駐する中央制御室のできる限り近傍に設置する必要がある。

### 【PWRプラント全体の配置設計について】

建屋の形状、規模は、サイト条件、耐震条件に適合するように設計する。また、建屋内配置は下記のとおり、①地震・火災等防護、②設備機能、③人的安全性、④運転・保守性等を考慮した設計をしている。

#### ①地震・火災等防護

火災、溢水防護等の分離手段として、距離による分離、障壁（区画化）による分離、距離と障壁の組合せによる分離のいずれかを考慮する。

#### ②設備機能

ポンプや水源の設置高さ（NPSH 確保）等を満足させる。


#### ③人的安全、④運転・保守性

放射線管理区域と非管理区域を、設備ごとのブロックで区分けし、集約して配置することにより、不要な被ばくや汚染を避け、また、プラントの運転・保守性を考えた人員動線を満足させる。

### 【非常用電源設備の配置設計について】

非常用電源設備をはじめとするプラントの動力・制御・計装の電気計装設備（電気計装ブロック）は、非放射性機器で構成されるため、同じ機能を有する設備は、非管理区域に集約し、運転・監視を踏まえた人員動線や設備の保守等を考慮して隣接配置している。また、蒸気から分離した配置とする。

- ・非常用所内電気設備（電源盤等）は、運転員が常駐する中央制御室のできる限り近傍の非管理区域に集約して設置している。
- ・多重化された電気盤室等は独立性を確保するため十分な障壁により分離を図っている。なお、障壁は3時間耐火（RC150mm相当）の要求を満足する壁厚200mm以上を有する。

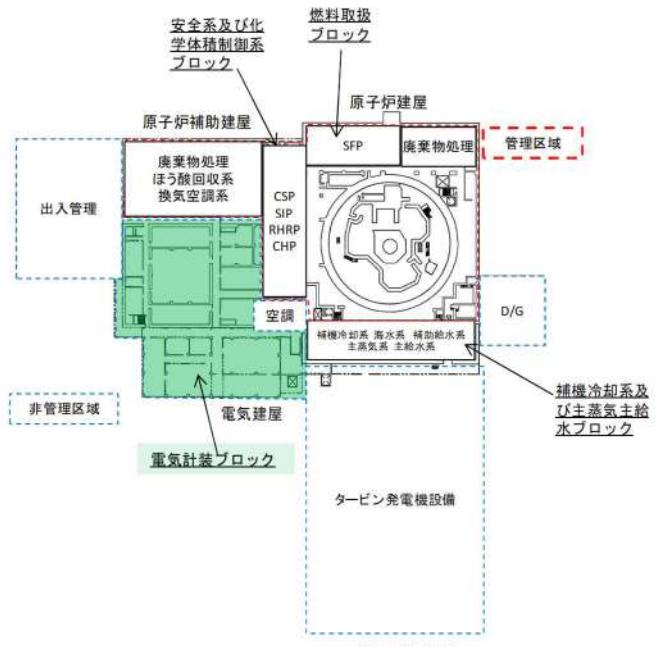


第1図 各設備の構成と配置

電気設備を配置する上での基本的なコンセプトは、以下のとおりである。

- 非放射性機器で構成されるため、非管理区域へ配置
- 設備故障時の早急な対応のため、中央制御室近傍へ配置
- 安全上重要な電気設備の独立性を確保する配置
- ヒューマンエラーの発生を極力低減する配置
- ケーブル等の物量が極力低減される配置
- 地震、津波、火災、溢水に対する頑健性を確保する配置
- 同じ機能を有する設備は運転性、保守性に配慮し集中配置

泊発電所3号炉の電気設備の配置は第2図のとおりであり、上記の基本的なコンセプトを満足

している。

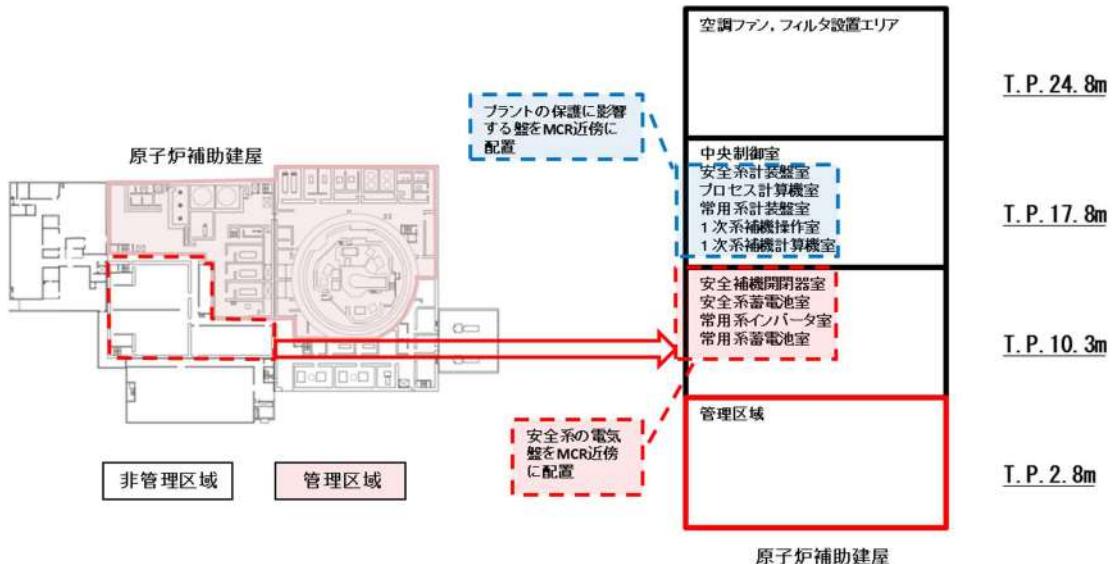

第2図 現状の電気設備の配置

地震・火災等に対する防護の観点から、障壁（区画化）に加え、距離により分離する考え方はあるが、障壁（区画化）で隣接配置にすることにもメリットがあるため、以下のとおり電気盤室については障壁により分離する配置としている。

○非放射性機器で構成する設備の非管理区域への配置

- ・プラント全体の配置設計コンセプトにおいて、電気盤室は、中央制御設備を中心とするプラントの動力・制御・計装の電気計装設備の主要設備として構成しており、非放射性機器で構成するため、非管理区域に配置している。

○設備故障時の早急な対応のため、中央制御室近傍へ配置

- ・電気計装設備は、プラントの監視、制御に直接影響を及ぼすものであり、設備故障時には早急に原因を調査し、措置を行うために、運転員が常駐する中央制御室のできる限り近傍に設置する必要がある。

○同じ機能を有する設備の運転性、保守性に配慮した集中配置

- ・PWR プラントでは、放射線管理上の理由により、放射線管理区域と非管理区域に分割して管理することが必要となる。電気計装設備は、非放射性機器で構成されることに加え、同じ機能を有する設備であることから、非管理区域に集約して配置している。

○安全上重要な電気設備の独立性を確保する配置


- ・多重化された電気計装設備は独立性を確保するため十分な障壁により分離を図っている。多重化された電気計装設備間に充分な距離を確保するためには、間に管理区域を挟んで配置する必要があるため、設備故障の対応が遅れるとともに、管理区域内の移動のため、不要な被ばくを招くおそれのある人員動線となる。

○ケーブル等の物量が極力低減される配置

- ・同一ユニット内の非管理区域内で距離による分離を行う場合は、配置が複雑となり、ケーブル等の物量が増える割には、中央制御室との取り合いが整然とせず、更に必要なスペースもふえてしまう。

○地震、津波、火災、溢水に対する頑健性を確保する配置

- ・地震、津波、火災、溢水の観点から、これら共通要因に対しても、頑健性を有していることを確認している。

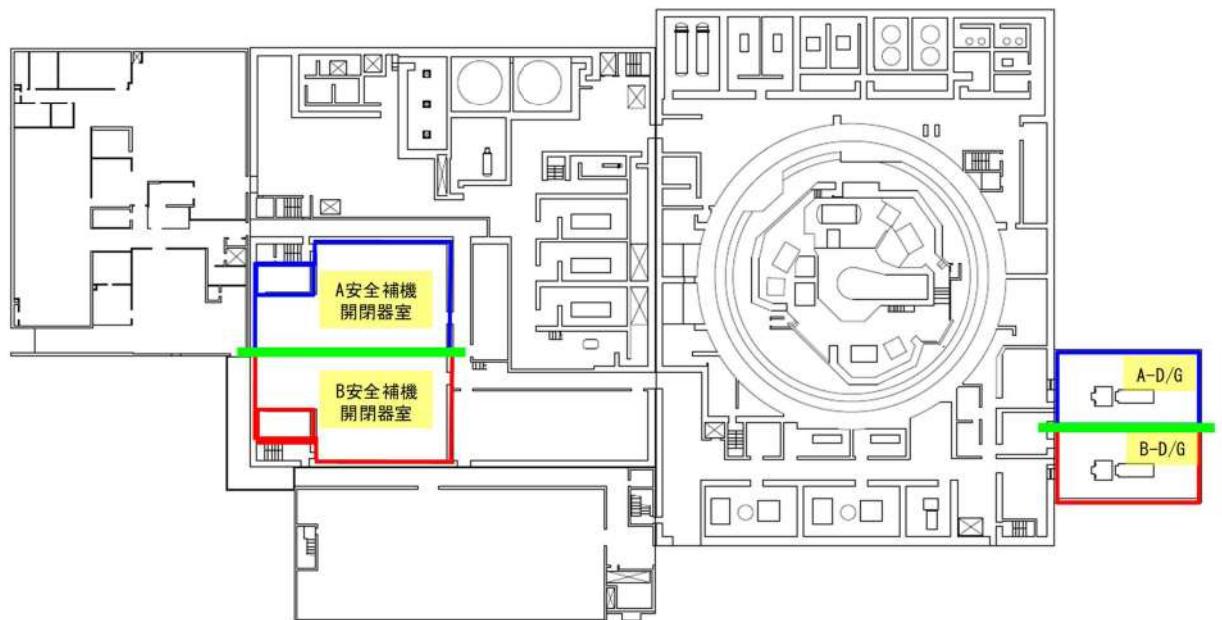

■ : 障壁

3時間耐火能力を有する耐火壁（障壁）により分離した設計としている。  
(厚さ 150mm 以上のコンクリート壁)

第3図 障壁による分離

ここでケーススタディとして、電気設備の区分分離の考え方について、現状と異なる配置を行った場合の得失の検討を行う。検討対象として、下記の2ケースの配置パターンについて、検討を行った。

(1) 管理区域と非管理区域に電気盤を分離配置する場合


(2) 非管理区域内で分離配置する場合

1 管理区域と非管理区域に電気盤を分離配置する場合

管理区域と非管理区域にA系とB系の安全補機開閉器室の電気盤を分離配置するケースを検討した場合の配置図を第4図、現状と比較した得失を第1表に示す。

図は原子炉補助建屋内のB系の安全補機開閉器室の電気盤を非管理区域から管理区域に変更する場合を想定している。

この場合、それぞれのトレン設備を収容する区画の間に管理区域を配置することとなり、非管理区域内のトレン間のアクセスで不要な被ばくが生じることになる。不要な被ばくを避け、プラントの運転・保守を踏まえた動線とするためには、各トレン設備のエリアは集中的に配置することが望ましい。

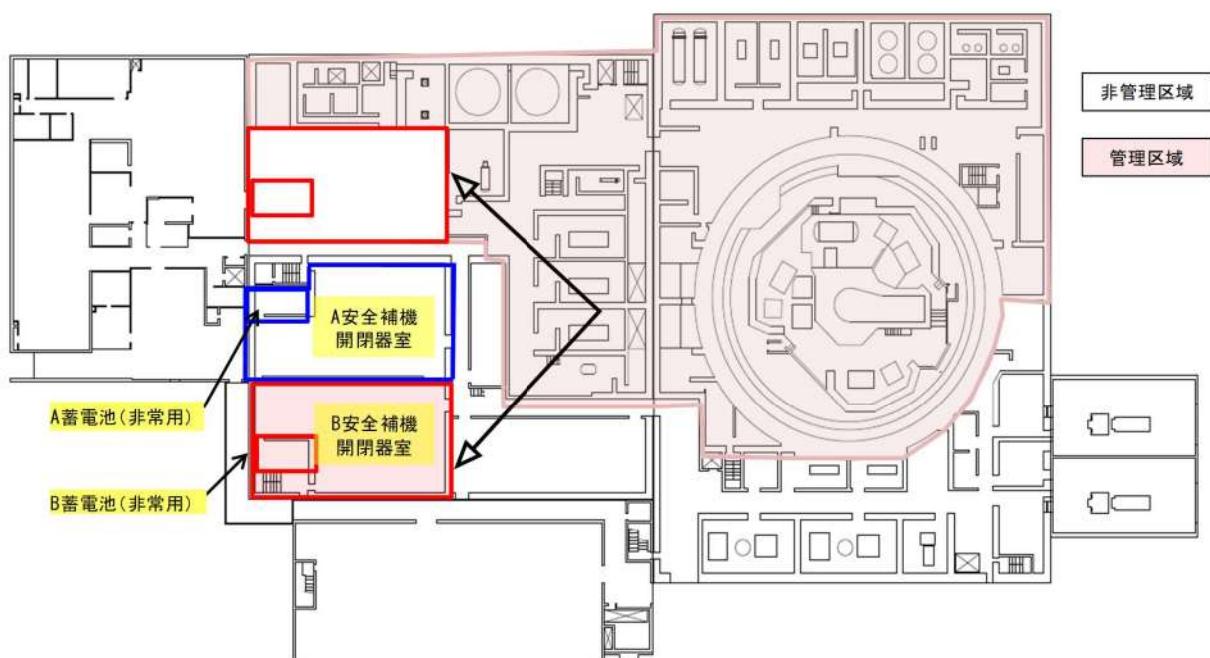

第4図 管理区域と非管理区域に電気盤を分離配置する場合の配置

第1表 管理区域と非管理区域に電気盤を分離配置する場合の得失

評価項目	現状と比較した場合の得失
①地震・火災等防護	同等
②人的安全性	低下（動線上に管理区域があるため不要な被ばくをする）
③運転・保守性	低下（管理対象が分散、人員の動線が長くなる）
④物量	増大（ケーブル、トレイ、貫通部、ダクト、配管、サポート、遮へいコンクリートの増大）

## 2 非管理区域内で分離配置する場合

非管理区域内で安全系補機開閉器室を分離するケースを検討した場合の配置図を第5図、現状と比較した得失を第2表に示す。


図は安全補機開閉器室の片系を原子炉補助建屋 10.3m から上層階に変更する場合を想定している。

この場合、以下の理由からケーブルの取り合いが複雑化し、建屋内を行き来するケーブルの物量や必要スペースが増えるデメリットがある。このことから電気設備は電源供給を行う対象設備の近傍に配置することが最適である。

非常用電源設備を設置する非管理区域として原子炉補助建屋がある。原子炉補助建屋には、3号炉の中央制御室とその関連設備室、安全上重要な設備が配置されており、例として安全補機開閉器室は、保守の合理性の観点からA、B系を隣接して配置している。これらの設備はその役割から3号炉の原子炉補助建屋内に配置することが望ましい。原子炉補助建屋の下層階には、系統機能上の要求(NPSH 確保など)を満足させるために水系統の設備を優先的に配置するが、上層階に安全補機開閉器室等の電気盤室を配置することで、原子炉補助建屋の安全系電気盤を集約でき、保守・管理面でのメリットがある配置としている。

また、安全補機開閉器室などは障壁による分離を採用してA、B系を隣接させているが、隣接しない配置とするためには、片系を他の設備と入れ替えをする必要がある。列盤で構成される安全補機開閉器室（約 470m<sup>2</sup>／系）を配置するためにはまとまったスペースが必要になるが、計装盤室と入れ替えると計装盤室が中央制御室から離れてしまうデメリットに加え、ケーブルの取り合いが複雑化し、物量や必要スペースが増えるデメリットがある。上層階の換気空調系と入れ替える場合、配管ダクトとケーブルトレイが上下に行き来し、複雑なルートになり物量が増える。

これらのことから安全補機開閉器室は原子炉補助建屋 10.3m にA系B系ともに配置することが最適である。

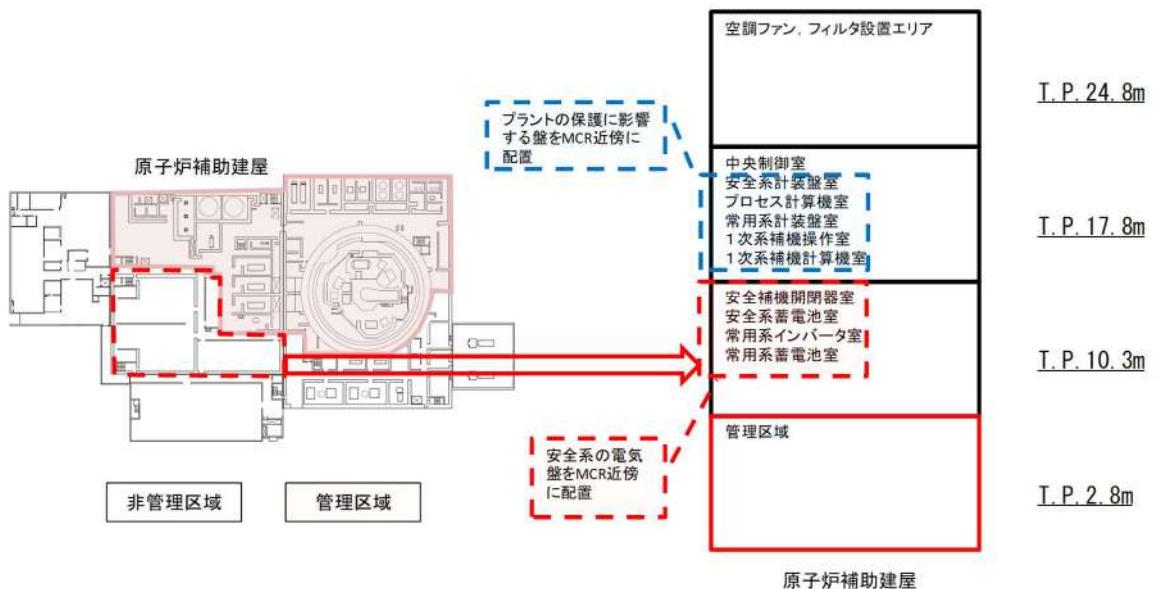

第5図 非管理区域内で分離配置する場合の配置

第2表 非管理区域内で分離配置する場合の得失

評価項目	現状と比較した場合の得失
①地震・火災等防護	同等
②人的安全性	同等（非管理区域内であるため被ばくの影響なし）
③運転・保守性	低下（管理対象が分散（ヒューマンエラーの懸念），人員の動線が長くなる）
④物量	増大（ケーブル，トレイ，貫通部，サポート，配管類の物量増大）

## 別紙6 泊発電所に接続する送電線等の経過地における風速について

電気設備の技術基準の基準風速は平均風速40m/sとしている。

過去の観測記録上、この設計値を超過していないことを確認するために、送電線等の経過地付近における気象観測所の記録を確認した。送電線の経過地及び気象観測所の配置は第1図に示す。周囲の観測所として神恵内、余市、小樽、山口、共和、俱知安、喜茂別及び大滝の8箇所を抽出した。抽出した観測所における過去の最大風速（10分間平均風速の最大値）及び各気象観測所の風速計の設置高さを考慮し、「送電用支持物設計標準」に基づく手法により地上10m高さにおける風速に換算した結果を第1表に示す。

以上より、「電気設備の技術基準」で設計上考慮すべき風速を超える観測実績はないことを確認した。



第1図 送電線の経過地及び気象観測所

第1表 各気象観測所における過去の最大風速及び地上高10m換算値

(単位:m/s)


気象観測所 (風速計高さ)	最大風速、(観測日) 【統計期間】	最大風速* (地上高10m換算値)
神恵内 (10m)	24.5 (2012/12/6) 【1977年10月～2021年4月】	24.5
余市 (8m)	17 (2004/9/8) 【1977年10月～2021年4月】	17.5
小樽 (12.3m)	27.9 (1954/9/27) 【1943年1月～2021年4月】	27.2
山口 (10m)	19.3 (2016/3/1) 【1977年10月～2021年4月】	19.3
共和 (10m)	25.5 (2016/3/1) 【1977年10月～2021年4月】	25.5
俱知安 (10.2m)	34.1 (1954/9/27) 【1944年1月～2021年4月】	34.1
喜茂別 (10m)	14.3 (2016/3/1) 【1977年10月～2021年4月】	14.3
大滝 (8m)	12 (1987/9/1) 【1977年10月～2021年4月】	12.4

\*観測風速を「送電用支持物設計標準」の手法に基づき、上空通増=  $(h/h_0)^{1/n}$  として、地上10m高さの風速に換算したもの。(h=気象観測所における風速計の設置高さ [m],  $h_0=10m$ ,  $n=8$ )

## 別紙7 変電所等の津波影響について

### 1 西野変電所について

西野変電所は内陸部に位置しているため、津波の影響を受けない。また、敷地直下に活断層は認められていない。

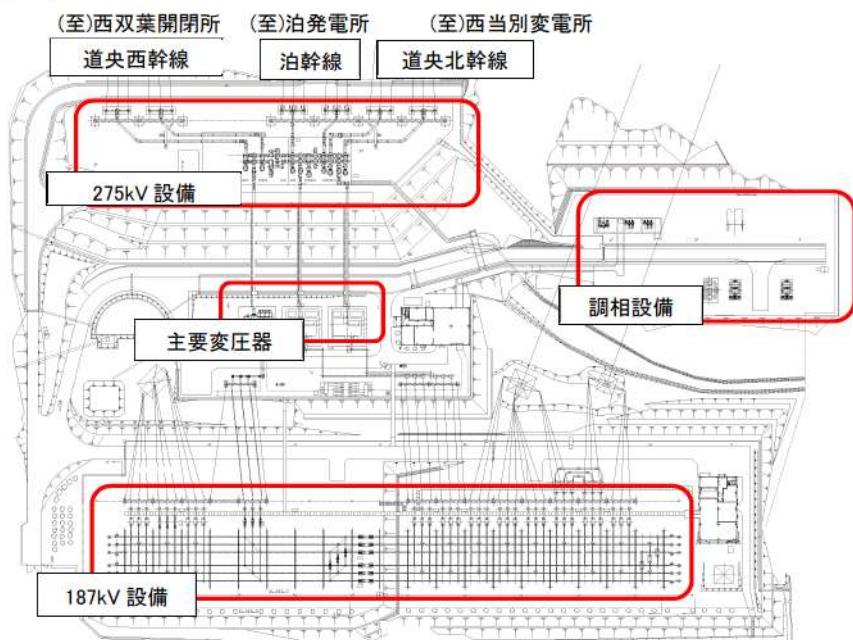


(2) 西野変電所 単線結線図

第1図 西野変電所 設備配置図及び単線結線図

■ 案内のみの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 2 西双葉開閉所について

西双葉開閉所は内陸部に位置しているため、津波の影響を受けない。また、敷地直下に活断層は認められていない。

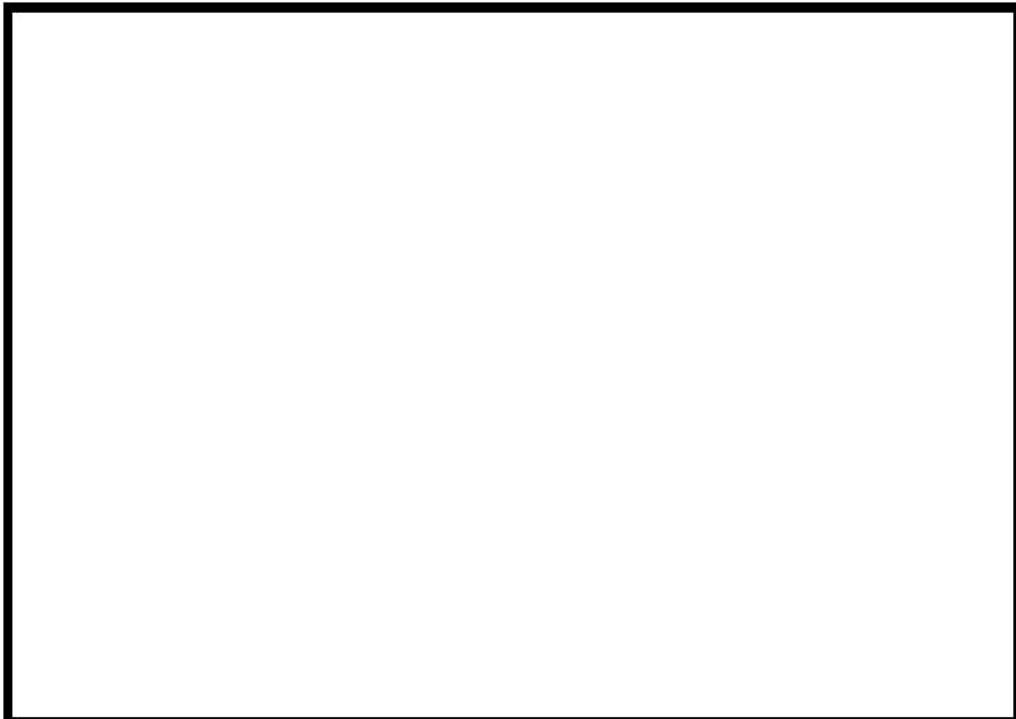

(1) 西双葉開閉所 設備配置図



(2) 西双葉開閉所 単線結線図

第2図 西双葉開閉所 設備配置図及び単線結線図




枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

### 3 国富変電所について

国富変電所は内陸部に位置しているため、津波の影響を受けない。また、敷地直下に活断層は認められていない。



(1) 国富変電所 設備配置図

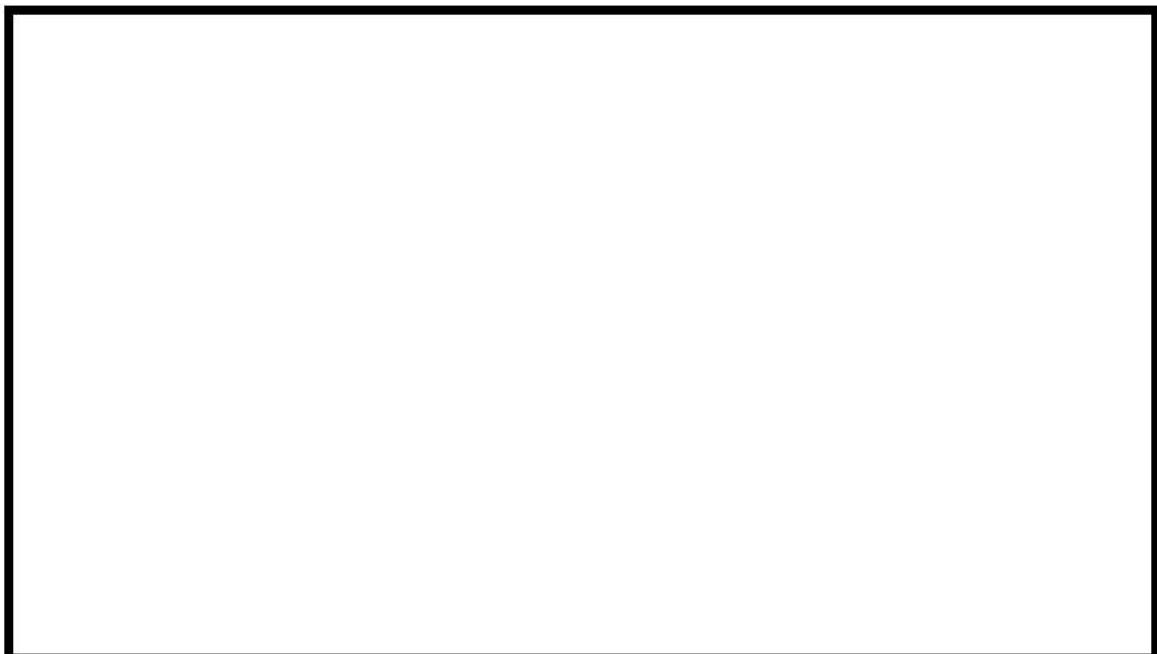

(2) 国富変電所 単線結線図

第3図 国富変電所 設備配置図及び単線結線図

## 別紙8 北海道電力ネットワーク株式会社の送電鉄塔の設計及び耐震性

### 1. 送電鉄塔の設計について

送電鉄塔の設計では、鉄塔の種類などを決めた後、電気設備の技術基準（電気設備に関する技術基準を定める省令）の規定に基づく想定荷重によって、鉄塔の各部材に生ずる応力に対して、耐えうる強度の部材を選定している。また、北海道電力ネットワーク株式会社の場合、着雪時を考慮した北海道電力ネットワーク株式会社独自の規定に基づく想定荷重によって、鉄塔の各部材に生ずる応力に対しても、耐えうる強度の部材を選定している。


#### (1) 送電鉄塔に加わる荷重

送電鉄塔に加わる荷重の主なものは、風圧荷重および電線張力による荷重であり、これに鉄塔自体および電線などの重量が荷重として加わる。

それらの送電鉄塔に加わる荷重は、垂直荷重、水平縦荷重および水平横荷重の3種類に分類できる。それぞれの想定する荷重の要素は下表のとおりである。

第1表 送電鉄塔に加わる荷重

垂直荷重	水平横荷重	水平縦荷重
<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄塔重量</li> <li>・電線・がいし等の重量</li> <li>・電線等の被氷（着雪）の重量</li> <li>・電線張力等の垂直分力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄塔風圧</li> <li>・電線・がいし等に加わる風圧</li> <li>・電線張力等の水平分力</li> <li>・断線によるねじり力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄塔風圧</li> <li>・不平均張力</li> <li>・断線による不平均張力</li> <li>・断線によるねじり力</li> </ul>

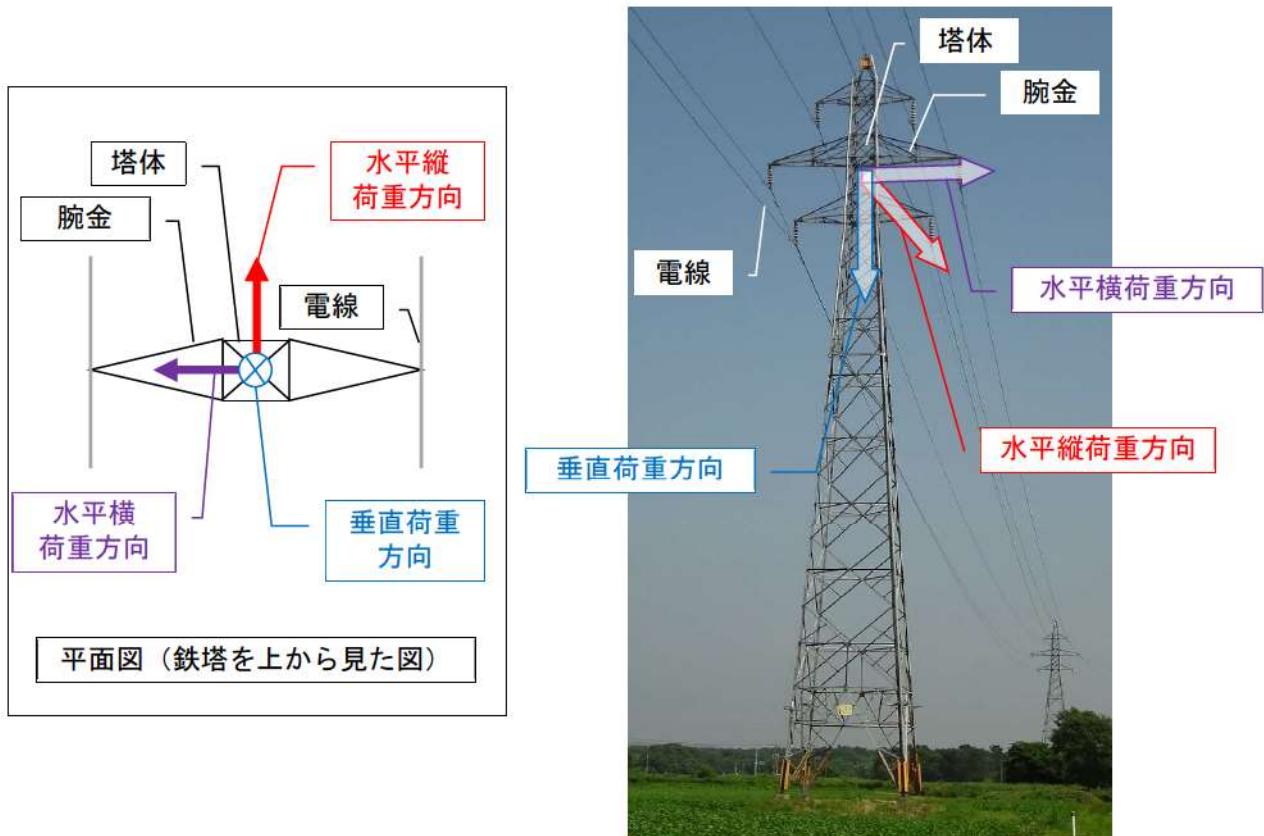

第1図 送電鉄塔平面図及び外観

## (2) 風圧荷重

電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重は、高温季と低温季の2種類であり、さらに北海道電力ネットワーク株式会社では着雪時の風圧荷重（着雪時風圧荷重）を独自に規定している。それぞれに適用する風圧荷重は、下表のとおり。

第2表 送電鉄塔に適用する風圧荷重

種類	適用する風圧荷重	規定
高温季	甲種風圧荷重	電気設備の技術基準
低温季	甲種風圧荷重又は乙種風圧荷重の いずれか大きいもの	
着雪時	着雪時風圧荷重	北海道電力ネットワーク 株式会社独自

●甲種風圧荷重 鉄塔の各構成材の垂直投影面に加わる風の圧力によって計算したものであ  
り、平均風速 40m/s を考慮する

●乙種風圧荷重 架渉線(電線等)の周囲に厚さ 6mm、比重 0.9 の氷雪が付着した状態に対し、  
甲種風圧荷重の 0.5 倍(平均風速約 27m/s)によって計算したもの

●着雪時風圧荷重 気温 0℃で、架渉線(電線等)の周囲に比重 0.7 の雪が同心円状に 1m あ  
たり 5kg 付着した状態に対し、平均風速 15m/s の風の圧力によって計算  
したもの

令和 2 年 8 月の電気設備の技術基準の解釈の改正により、送電鉄塔の主要な荷重である風圧荷  
重に平均風速 40m/s と地域別基本風速を比べて、大きい方の荷重を考慮することに見直しされた。  
当該地域における過去の平均風速の最大値は 34.1m/s であり、平均風速 40m/s を下回るため、  
令和 2 年 8 月の改正前と同様に平均風速 40m/s の風圧荷重を考慮することとしている。これは、  
強い台風による風の強さと同等である。

## 2. 送電鉄塔の耐震性評価について

### (1) 送電設備の耐震性確保に関する基本的な考え方

送電鉄塔を含む送電設備の耐震性確保に関する基本的考え方については、兵庫県南部地震後の平成7年7月の中央防災会議において「防災基本計画」が決定され、それに基づいた「電気設備防災対策検討会」の報告書（以下、報告書）に、以下のとおり示されている。

#### 【電気設備（送電設備）の確保すべき耐震性】

- A. 一般的な地震動に際し、個々の設備ごとの機能に重大な支障を生じないこと
- B. 高レベルの地震動に際しても、著しい（長期的かつ広範囲で）電力の供給に支障が生じることのないよう、代替性の確保、多重化等により総合的にシステムの機能が確保すること

### (2) 現行の耐震基準（風圧荷重基準）の妥当性の評価

報告書では、兵庫県南部地震（以下、本地震）における被害状況を分析するとともに、理論的および実証的検討を行い、現行の耐震基準（風圧荷重基準）が、一般的な地震動及び高レベルの地震動に対して妥当なものと評価されている。

以下に、その概要を示す。

#### a. 理論的妥当性

一般的な地震動に関しては、現行の基準による鉄塔は、建築基準法の震度法によって地震荷重により解析した結果、地震荷重と鉄塔の応力比（地震荷重／風圧荷重）が1以下となり、200～300galに対する耐震性を有すると評価されている。

また、高レベルの地震動に対しては、本地震にて観測された地震波形（水平方向 818gal および 585gal）を入力して動的解析を行った結果、鉄塔の各部材は弾性限界内にとどまり変形も発生しないことが確認されていることから、高レベルの地震動に対しても耐震性を有していることが評価されている。

b. 実証的妥当性

現行の基準による鉄塔は、本地震より過去の 14 回の大きな地震の震度 6 以上の地域において地震動による直接的な被害がなかったことから、一般的な地震動に対して十分な耐震性を有していると評価されている。

また、高レベルの地震動に対しても、本地震の地震動に対して鉄塔が倒壊し、送電不能となったものは特殊な構造※の 1 基のみであったことから、十分な耐震性を有していると評価されている。

※特殊な構造：一般的な鉄塔部材を交差させた構造（プライヒ構造）ではない構造。

(3) 東北地方太平洋沖地震による被害を踏まえた耐震性の検討

電気設備地震対策ワーキンググループ報告書（原子力安全・保安部会電力安全小委員会、平成 24 年 3 月）において、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震では、倒壊・折損等の鉄塔被害が無かったこと、電力の供給支障を 1 週間程度でほぼ解消したことを踏まえ、現行の耐震性の考え方について変更の必要はないと評価されている。

## 別紙 9 275kV 送電線近接区間における鉄塔基礎強化

送電線近接区間については、共倒れリスクは極めて低いことから、現状において対策の必要性はないとしているが、鉄塔基礎の強化対策を実施した（平成 26 年 11 月工事完了）。

### 【対策箇所の選定条件】

斜面崩壊は尾根稜線方向には発生しないが、急斜面から徐々に斜面が崩落すると仮定し、尾根稜線の直角方向にある斜面の下方に、急斜面<sup>※1</sup>が存在している箇所を抽出。抽出にあたっては斜面崩壊が発生しやすいとされる勾配  $30^\circ$  <sup>※2</sup>よりも安全側とし、斜面勾配  $25^\circ$  以上を抽出。

### 【対策箇所の区分】


対策箇所 A：選定条件を満たし斜面崩壊方向および鉄塔へ作用する電線張力方向から、他送電線側への倒壊が想定される箇所

対策箇所 B：選定条件を満たし電線張力方向および同一斜面の崩壊によって 2 基同時倒壊が想定される箇所

対策箇所 C：選定条件を満たし斜面崩壊による倒壊が想定される箇所

※1 出典：「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」定義第 2 条『「急斜面」とは傾斜度が 30 度以上である土地をいう。』

※2 出典：日本道路協会編『道路土工 切土工・斜面安定工指針（平成 21 年度版）』 P.313 によれば、斜面崩壊の約 95% が  $30^\circ$  以上の斜面で発生しているとされる。

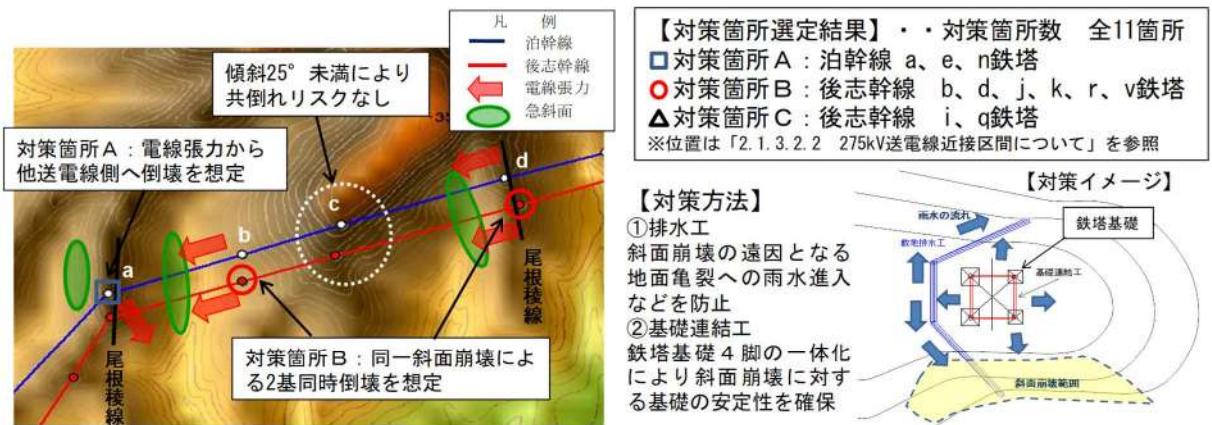


第1図 275kV送電線近接区間における鉄塔基礎強化対策


## 別紙 10 66kV 送電線の津波影響について

66kV 送電線に連系している変電所のうち、もっとも標高が低く海岸に近い北海道電力ネットワーク株式会社岩内変電所（以下「岩内変電所」という。）の付近の津波高さは、北海道の検討結果によると岩内港における最大遡上高さは約7mであり、岩内変電所は標高10mに設置されていることから津波による浸水の恐れはない。

また、66kV 送電線のうちの茅沼線の送電線鉄塔1塔が北海道の検討結果による津波の浸水予測範囲内となるが、浸水深想定0.5m未満に対して高さ1.2mのコンクリート構造物で周囲を囲うことにより当該送電線鉄塔は津波の浸水による影響を受けないようにしている。第1.1図に北海道における津波シミュレーション結果について、第1.2図に浸水予測範囲内にある送電線鉄塔の現地状況を示す。

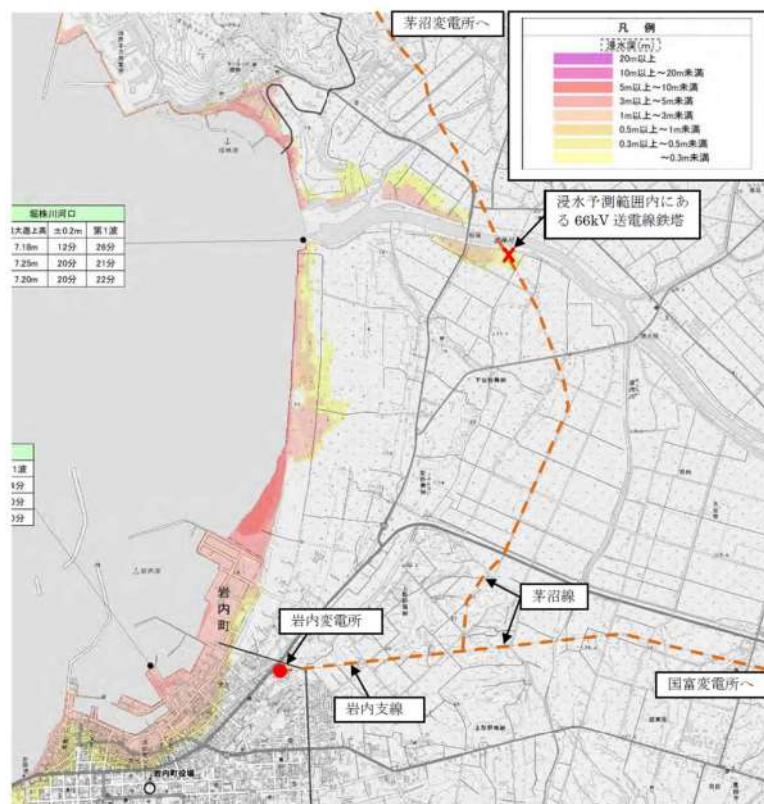

第1.1図 北海道における津波シミュレーション結果について（平成29年2月 北海道ホームページに一部加筆）

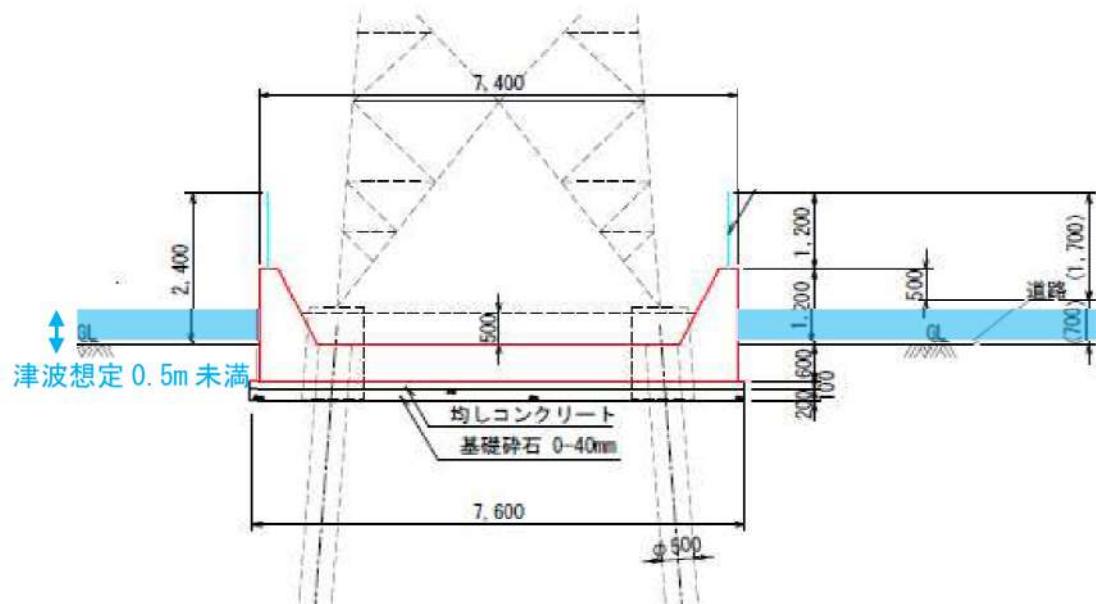

第1.2図 浸水予測範囲内にある送電線鉄塔の現地状況

## 別紙 11 送変電設備の碍子及び遮断器等の耐震性

### (1) 送電線の碍子の耐震性

泊発電所につながる送電線のうち支持碍子が設置されていた鉄塔については、可とう性を有する碍子へ取り替えを実施した。



第1図 可とう性のある懸垂碍子

### (2) 変電所及び開閉所の遮断器等の耐震性について

「変電所等における電気機器の耐震設計指針(JEAG5003)」に基づいて設計を行っている。



西野変電所



西双葉開閉所

第2図 西野変電所及び西双葉開閉所外観

## 別紙 12 275kV 開閉所の塩害対策について

275kV 開閉所の塩害対策は以下のとおりである。


### 1. 塩害調査及び風洞実験結果を踏まえた 275kV 開閉所設備の塩害対策の考え方

一般的に屋外電気設備における塩害対策には大きく分けて次の 3 種類がある。

- ①絶縁強化による方法
- ②遮風壁等による遮蔽による方法
- ③碍子洗浄による方法

275kV 開閉所の塩害対策は、①絶縁強化による方法、②遮風建屋による遮蔽による方法とした。

塩害調査等の結果と塩害対策の考え方を第 1 図に示す。

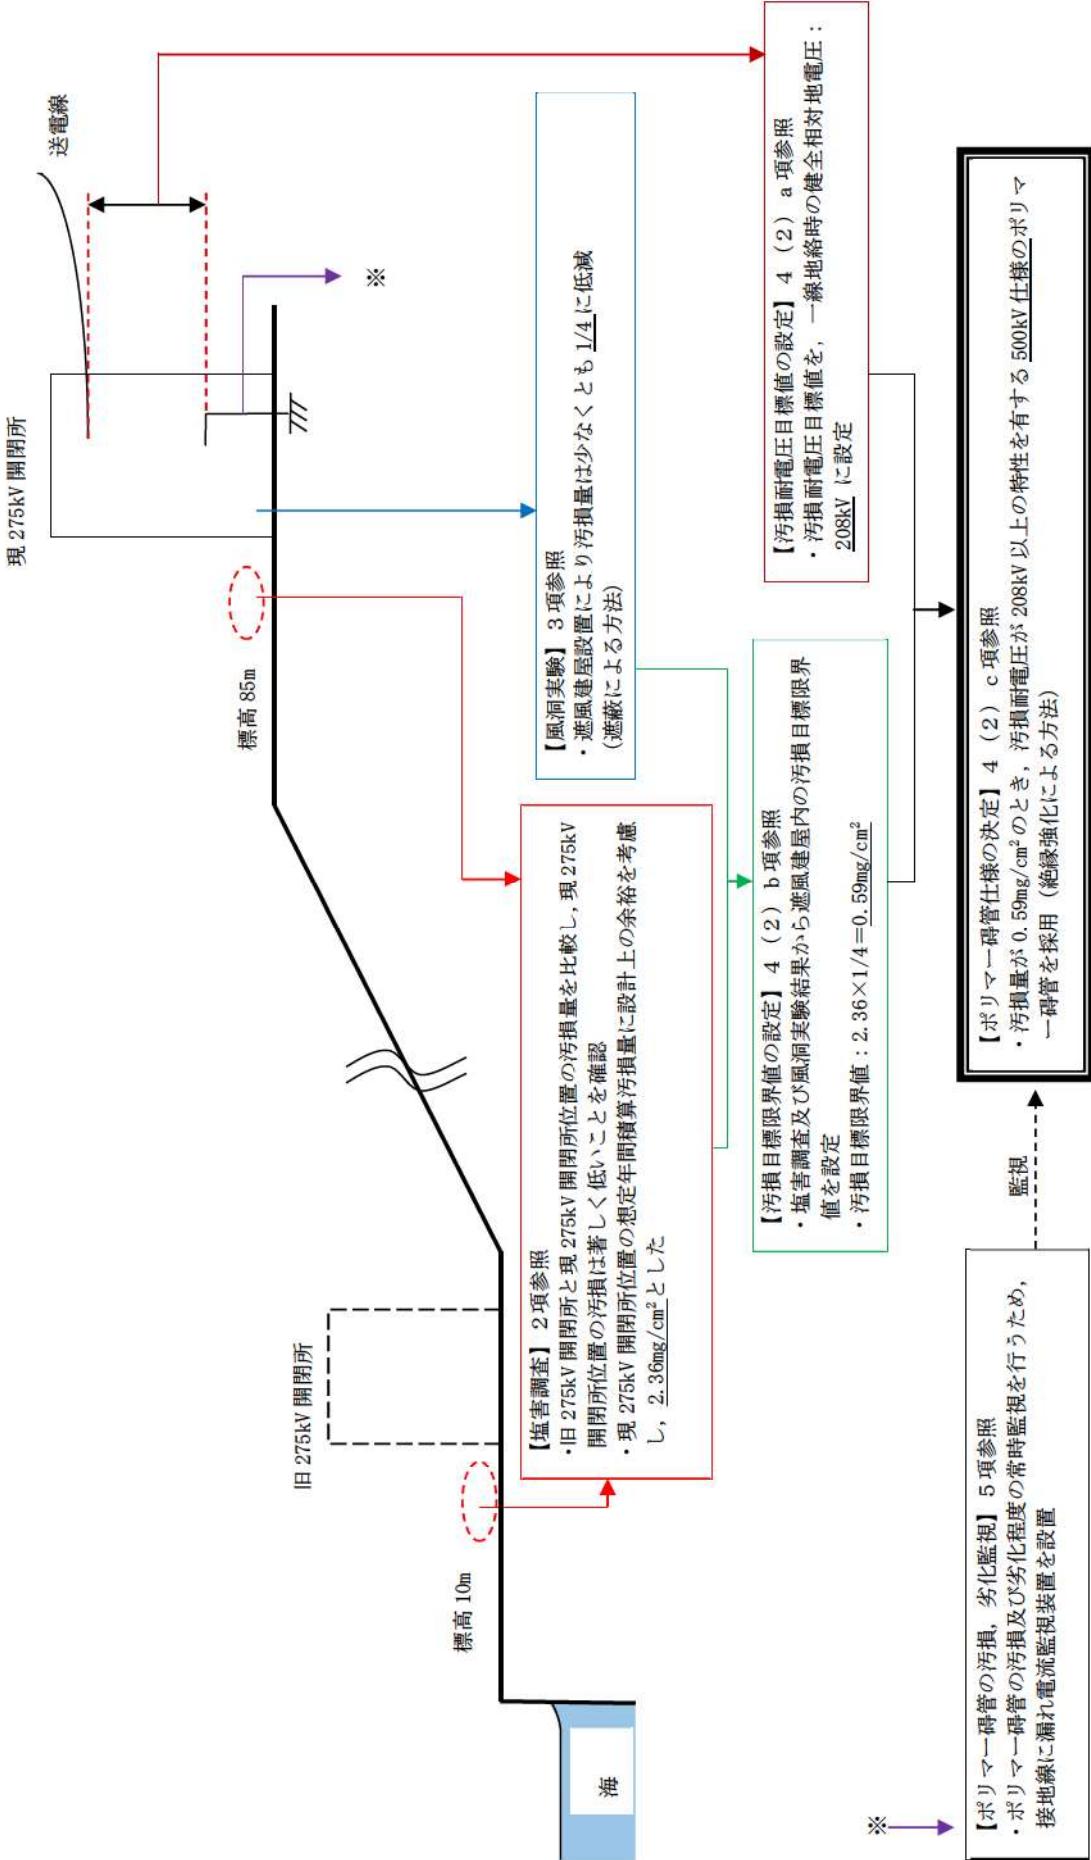

第1図 塩害調査等の結果と塩害対策の考え方

## 2. 塩害調査について

### (1) 時期


平成9年12月～平成11年2月

### (2) 目的

旧275kV開閉所及び現275kV開閉所位置の汚損量の比較並びに現275kV開閉所位置の想定年間積算汚損量の設定

### (3) 内容

調査場所に汚損検出器を設置し、汚損量測定用碍子（以下、「パイロット碍子」という。）に付着した塩分等の汚損を純水で超音波洗浄し、その洗浄水の導電率を計測することで、汚損量を求めた（第2図参照）。

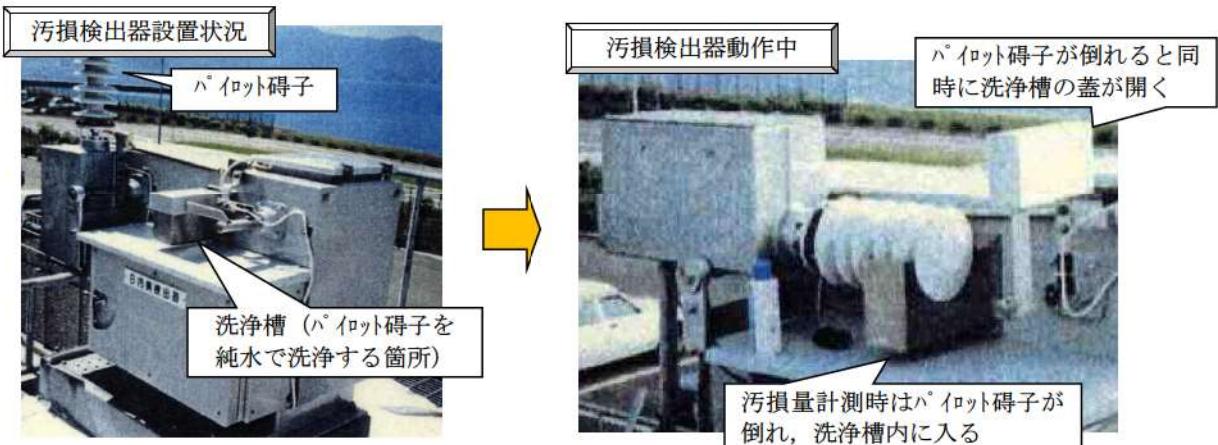

第2図 汚損検出器

#### (4) 調査結果

代表例として、旧 275kV 開閉所位置（標高 10m）と現 275kV 開閉所位置（標高 85m）それぞれの月最大積算汚損量であったデータを示す。両者を比較して低減率を算出すると次のようになる。

第 1 表 塩害調査結果の代表例（冬季）

	①旧 275kV 開閉所位置の汚損量	②現 275kV 開閉所位置の汚損量	低減率(%)	備考
平成 10 年 12 月	5.516 mg/cm <sup>2</sup>	0.178 mg/cm <sup>2</sup>	96.8	②の最大月
平成 11 年 2 月	5.564 mg/cm <sup>2</sup>	0.145 mg/cm <sup>2</sup>	97.4	①の最大月

上記の表のように、特に汚損量の多い冬季において、現 275kV 開閉所位置は旧 275kV 開閉所に比べて著しく塩害の影響が少ないことが分かった。具体的には、旧 275kV 開閉所汚損量の 3 % 程度の汚損量との評価結果であった。

一方、気候が穏やかな夏季については、旧 275kV 開閉所位置も現 275kV 開閉所位置も有意な汚損は見られていない。一例として、旧 275kV 開閉所及び現 275kV 開閉所位置ともに月最小積算汚損量であったデータを第 2 表に示す。

第 2 表 塩害調査結果の代表例（夏季）

	①旧開閉所位置の汚損量	②現開閉所位置の汚損量	備考
平成 10 年 8 月	0.008 mg/cm <sup>2</sup>	0.005 mg/cm <sup>2</sup>	①②とも最小月

#### (5) 現 275kV 開閉所位置の汚損量推定

旧 275kV 開閉所及び現 275kV 開閉所位置の汚損量データの比較から、想定年間積算汚損量を求める 1.573mg/cm<sup>2</sup> となるが、これに設計裕度 150% を見込み、現 275kV 開閉所位置における想定年間積算汚損量を 2.36mg/cm<sup>2</sup> とした。

### 3. 風洞実験について

#### (1) 時期

平成 11 年 10 月～平成 12 年 3 月


#### (2) 目的

遮風建屋形状を決めるための汚損量低減効果の確認

#### (3) 内容

泊発電所の地形模型を用いて、現開閉所位置の風況を確認した。

その結果を踏まえ、異なる形状（屋根の有無等）の複数の遮風建屋模型を用いて、汚損量低減効果を確認した。

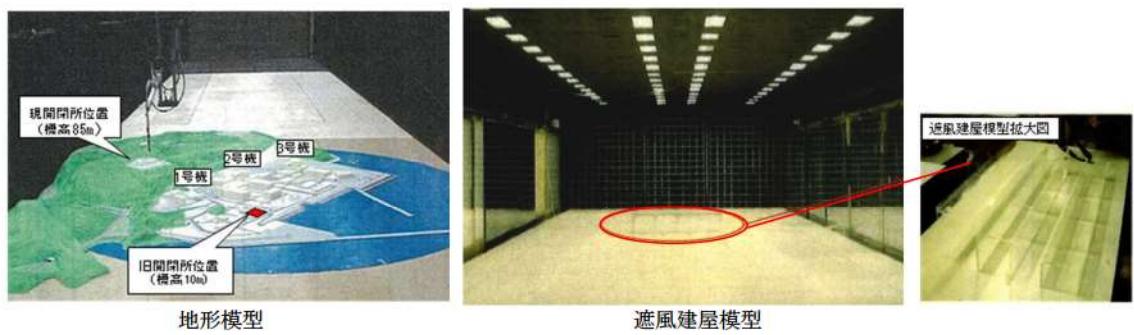

第3図 風洞実験の様子

#### (4) 実験結果

異なる遮風建屋形状（屋根の有無等）の効果を確認するため、第3表に示す4つの遮風建屋模型（アクリル製）を用いて風洞実験を実施した。風洞実験は、風洞入口部で塩分等を模擬した粒子を発生させ、遮風建屋模型内外の粒子量を計測し、比較することで遮風建屋による汚損量低減効果を確認した。

第3表 遮風建屋模型

モデル	特　徴
A	屋根付き、遮風建屋の高さ 16.7m
B	屋根なし、遮風建屋の高さ 9.2m
C	屋根なし、遮風建屋の高さ 13.7m
D	屋根付き、天井にフィン付き、遮風建屋の高さ 16.7m

#### (5) 遮風建屋構造の決定

風洞実験の結果から、モデルAが最も構造上有利であることを確認した。モデルAの場合、遮風建屋を設置した場合、しない場合に比べて、汚損量は少なくとも1/4に低減されることが分った。

#### 4. 現 275kV 開閉所設備仕様の決定について

##### (1) 現 275kV 開閉所仕様について

塩害調査結果から、現 275kV 開閉所位置は旧 275kV 開閉所に比べて著しく塩害の影響が小さいことが分かったが、さらに汚損低減効果がある屋根付き遮風建屋を設置した。

送電線との接続部には耐汚損特性に優れ軽量で耐震上も有利であるポリマー碍管を採用した（第4図参照）。



第4図 275kV 開閉所


## (2) ポリマー碍管仕様の決定

### a. 汚損耐電圧目標値

ポリマー碍管仕様決定に必要な汚損耐電圧目標値は、一線地絡時の健全相対地電圧 E (1LG)  
208kVとした(第5図参照)。

$$E (1LG) = \underbrace{E (N)}_{\text{相電圧(約 159kV)}} / \sqrt{3} \times \underbrace{1.15 / 1.1}_{\text{最大使用電圧 電圧上昇係数}} \times k = \underline{\underline{208kV}}$$

ここで、E (1LG) : 一線地絡時の健全相対地電圧  
 $E (N)$  : 系統公称電圧 (275kV)  
 k : 電圧上昇係数 (1.25)

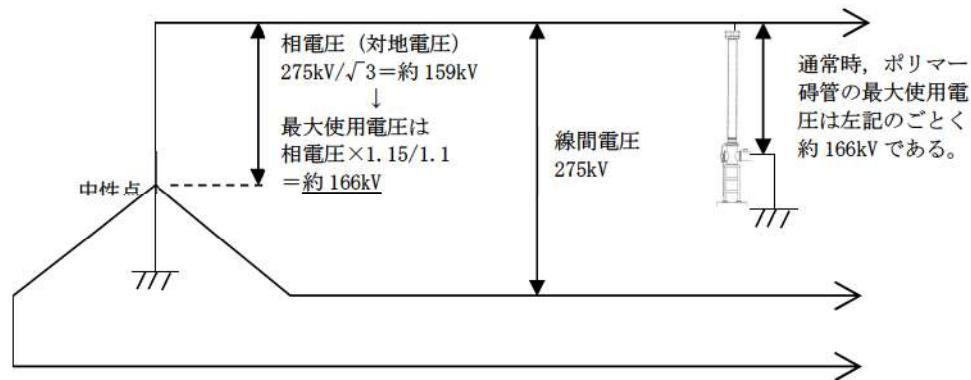

線間電圧と相電圧




第5図 汚損耐電圧目標値

b. 汚損目標限界値

ポリマー碍管仕様決定に必要な汚損目標限界値は、塩害調査結果から求めた想定年間積算汚損量  $2.36\text{mg/cm}^2$  に遮風建屋による低減効果  $1/4$  を乗じた値： $0.59\text{mg/cm}^2$  とした。

c. ポリマー碍管仕様の決定

ポリマー碍管の汚損量が汚損目標限界値である  $0.59\text{mg/cm}^2$  のときの汚損耐電圧が  $208\text{kV}$  を上回る  $500\text{kV}$  仕様のポリマー碍管を選定した（第6図参照）。

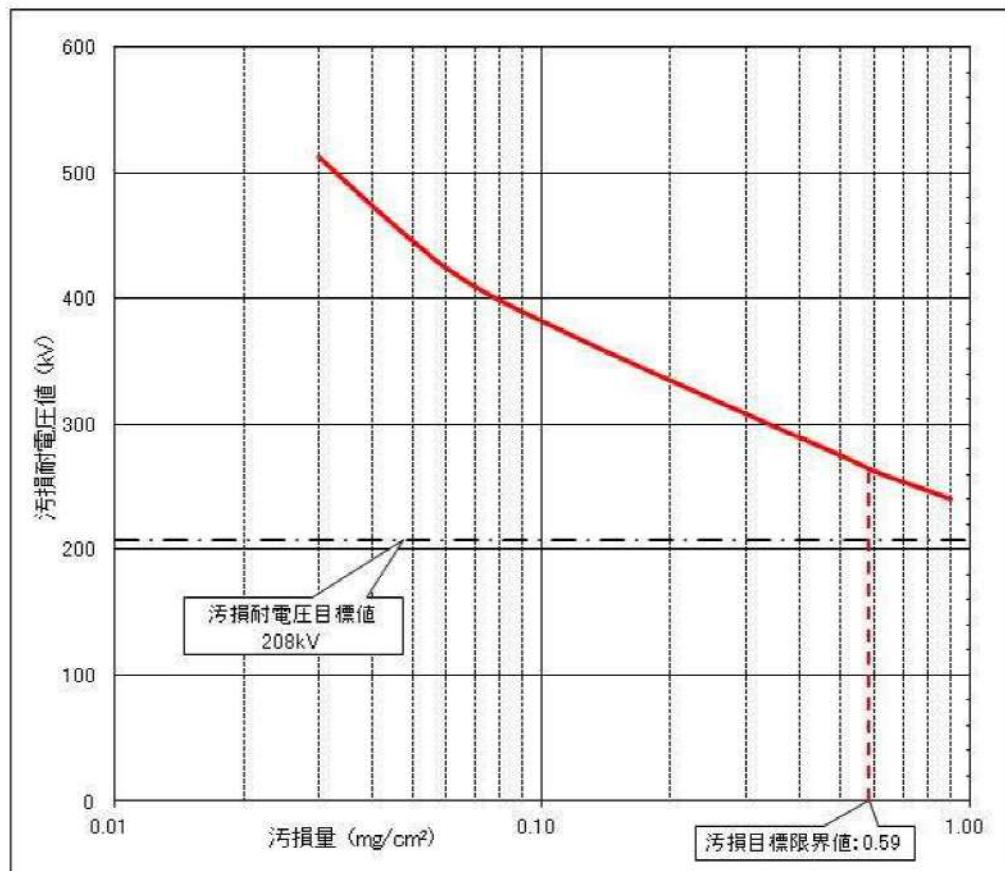

第6図 ポリマー碍管の汚損耐電圧特性

## 5. ポリマー碍管の汚損、劣化監視のための漏れ電流監視装置について


### (1) 設置目的

ポリマー碍管の汚損、劣化が進行すると、漏れ電流が増加し、地絡事故に至る。ポリマー碍管の汚損及び劣化程度の常時監視を行うため、漏れ電流監視装置を設置した。

### (2) 漏れ電流監視装置概要

ポリマー碍管の接地線に漏れ電流センサ(CT)を設置し、漏れ電流の増加の有無を常時監視する。

装置構成概要を第7図に示す。

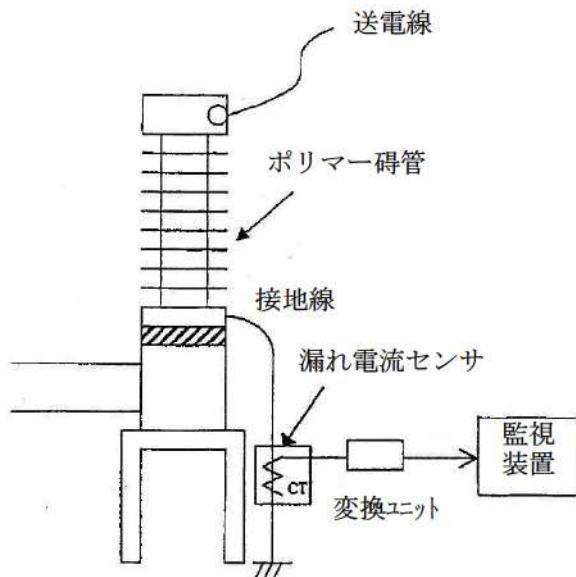

第7図 漏れ電流監視装置

### (3) 監視方法について

一般的に、地絡事故の前兆としては 100mA 程度の漏れ電流が観測される。これを踏まえ、本装置では安全側に 100mA の 1/10 の 10mA が計測されると、警報を発信するよう設定した。

警報発信の際は、送電線を停電し、ポリマー碍管の清掃を実施する。

## 6. ポリマー碍管の汚損状況について

### (1) 漏れ電流監視実績について

平成 19 年 10 月のポリマー碍管使用開始以降、ポリマー碍管の漏れ電流の計測結果は 0.1mA 程度が継続しており、汚損、劣化の兆候は見られていない。

### (2) 汚損状況について

ポリマー碍管の清掃に合わせてポリマー碍管の汚損量測定を実施したが、現時点において著しい汚損は確認されていない。


## 別紙 13 66kV 送電線から後備変圧器を介した電力供給ルートの確保について

現状の泊発電所 3 号炉に対する電力供給は 275kV 送電線 2 ルートであるが、設計方針を変更し、基準適合に必要な設備として 66kV 開閉所（後備用）及び後備変圧器を設置するとともに、66kV 送電線からの電力供給ルートを確保する設計とする。


### <66kV 送電線からの分岐による電力供給ルートの確保>

- 66kV 泊地中支線は、66kV 泊支線 No. 4～No. 5 鉄塔間の地中ケーブルから分岐した地中ケーブルにて 66kV 開閉所（後備用）に接続する設計とする。後備変圧器 2 次側の 6.6kV ケーブルは、CV ケーブルトンネルに敷設する設計とする。  
(概略配置図は第 1 図、単線結線図は第 2 図参照)

- 本工事完了後、移動変圧器を使用した 3 号非常用受電設備を 3 号炉再稼働前に除却する。

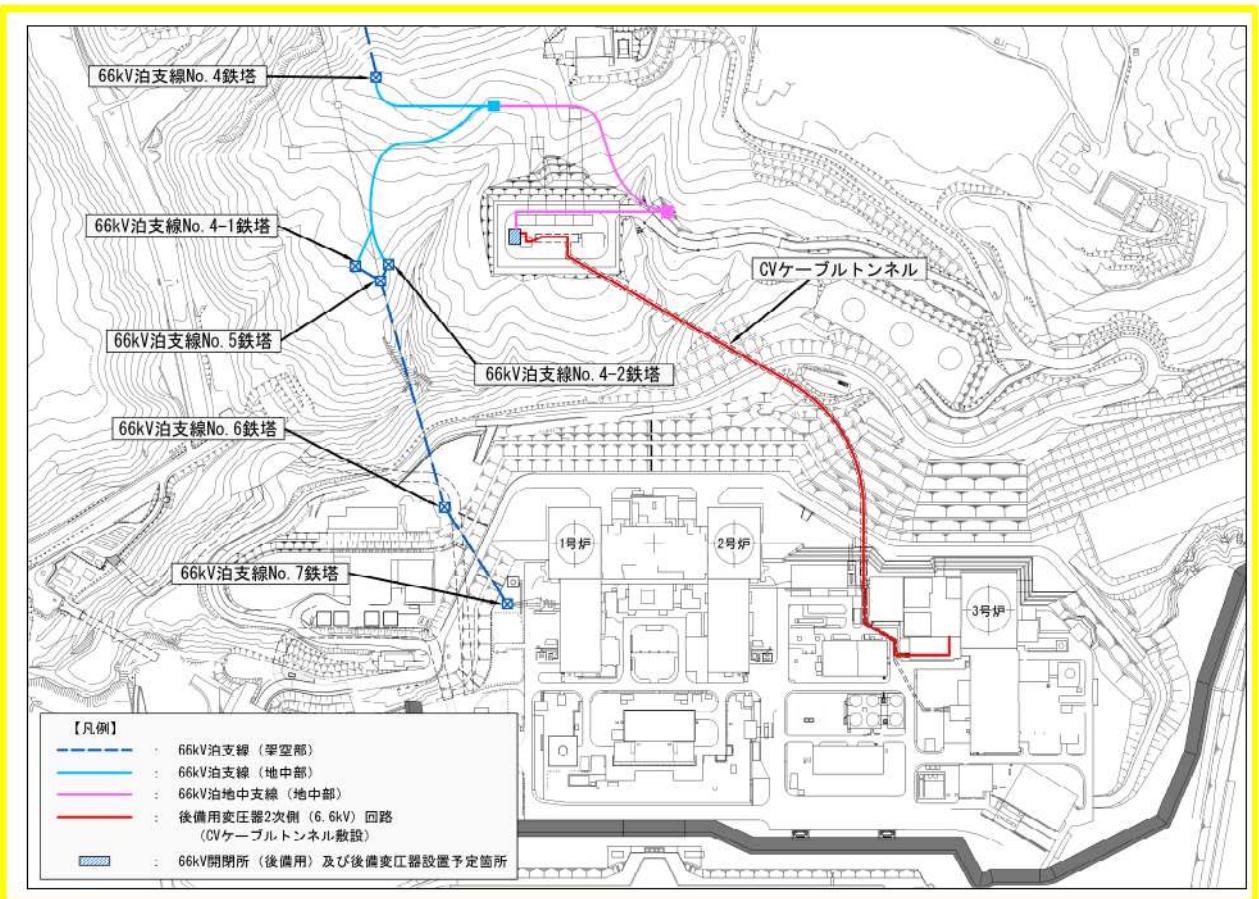

第 1 図 概略配置図

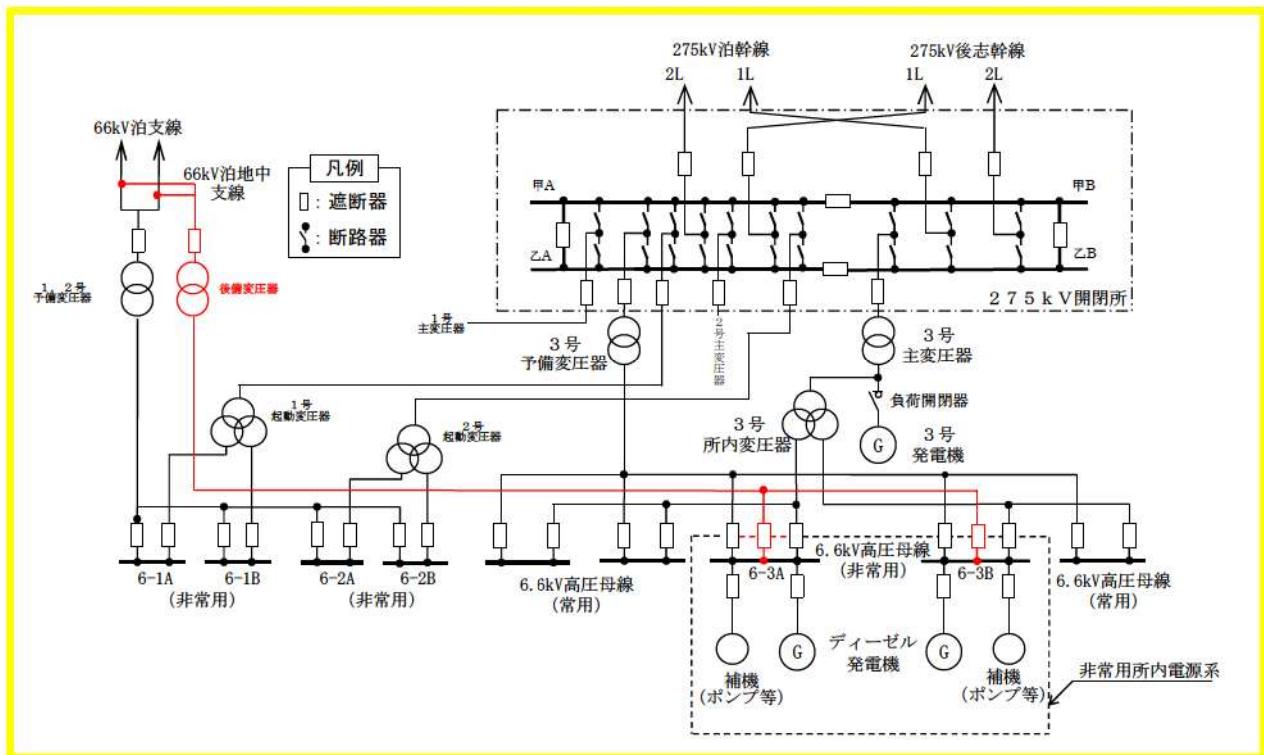

第2図 66kV開閉所（後備用）及び後備変圧器設置後の単線結線図

## 参考1 非常用電源設備の多重性及び独立性について

### 1. 非常用炉心冷却系の多重性及び独立性

非常用炉心冷却系（ECCS）は、原子炉冷却材圧力バウンダリの想定される配管破断に対して单一故障及び外部電源喪失を仮定しても、所要の安全機能を確保できるよう、表1.1のとおり、系統の多重性に十分な裕度を持たせた設計としている。

また、非常用炉心冷却系は、図1.1のとおり、その起動信号、電源も含めて、非常用A系、B系に物理的に分離・独立し、相互に影響しない設計としている。

### 2. 非常用電源設備の多重性及び独立性

非常用電源設備（ディーゼル発電機及び蓄電池）は、单一故障を仮定しても、所要の安全機能を確保できるよう、系統の多重性を考慮した設計としている。

また、非常用電源設備は、表1.2のとおり、非常用A系、B系に物理的に分離・独立し、相互に影響しない設計としている。

表1.1 安全設備の安全機能と設計方針

ECCSの安全機能	設計方針	系統
炉心冷却	1系統で十分な炉心注水能力を有する高圧注入系を独立2系統設ける。	SIS
	1系統で十分な炉心注水能力を有する低圧注入系を独立2系統設ける。	RHRS

(電源：非常用A系)

- ・非常用炉心冷却系（高圧注入系）（S I S）
- ・非常用炉心冷却系（低圧注入系）（R H R S）

(電源：非常用B系)

- ・非常用炉心冷却系（高圧注入系）（S I S）
- ・非常用炉心冷却系（低圧注入系）（R H R S）

図 1.1 安全設備の系統構成

表 1.2 安全設備の非常用A、B系電源区分

非常用A系	非常用B系
A-ディーゼル発電機	B-ディーゼル発電機
A-高圧注入ポンプ	B-高圧注入ポンプ
A-余熱除去ポンプ	B-余熱除去ポンプ
A-蓄電池	B-蓄電池
A-メタルクラッド開閉装置 A 1-パワーコントロールセンタ A 2-パワーコントロールセンタ A 1-原子炉コントロールセンタ A 2-原子炉コントロールセンタ	B-メタルクラッド開閉装置 B 1-パワーコントロールセンタ B 2-パワーコントロールセンタ B 1-原子炉コントロールセンタ B 2-原子炉コントロールセンタ
A-計装用インバータ C-計装用インバータ	B-計装用インバータ D-計装用インバータ

3. 技術的能力說明資料

別添 泊発電所 3 号炉 運用、手順説明資料（保安電源設備）

泊発電所 3 号炉

運用、手順説明資料

保安電源設備

### 33条 保安電源設備


【追加要求事項】

#### 33条 保安電源設備


3 保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備をいう。）は、電線路、発電用原子炉施設において常に使用される発電機及び非常用電源設備から安全施設への電力の供給が停止することがないよう、機器の損壊、故障その他の異常を検知するとともに、その拡大を防止するものでなければならない。

【解説】

- 1 第3項に規定する「安全施設への電力の供給が停止することがない」とは、重要安全施設に対して、その多重性を損なうことがないように、電気系統についても系統分離を考慮して母線が構成されるとともに、電気系統を構成する個々の機器が信頼性の高いものであって、非常用所内電源系からの受電時等の母線の切替操作が容易なことをいう。なお、上記の「非常用所内電源系」とは、非常用所内電源設備（非常用ディーゼル発電機及びバッテリ等）及び工学的安全施設を含む重要安全施設への電力供給設備（非常用母線スイッチギヤ及びケーブル等）をいう。
- 2 第3項に規定する「機器の損壊、故障その他の異常を検知するとともに、その拡大を防止する」とは、電気系統の機器の短絡若しくは地絡又は母線の低電圧若しくは過電流等を検知し、遮断器等により故障箇所を隔離することによって、故障による影響を局所化するとともに、他の安全機能への影響を限定できることをいう。また、外部電源に直接接続している変圧器の一次側において3相のうちの1相の電路の開放が生じた場合にあっては、安全施設への電力の供給が不安定になったことを検知し、故障箇所の隔離又は非常用母線の接続変更その他異常の拡大を防止する対策（手動操作による対策を含む）を行うことによって、安全施設への電力の供給が停止することがないように、電力供給の安全性を回復できることをいう。

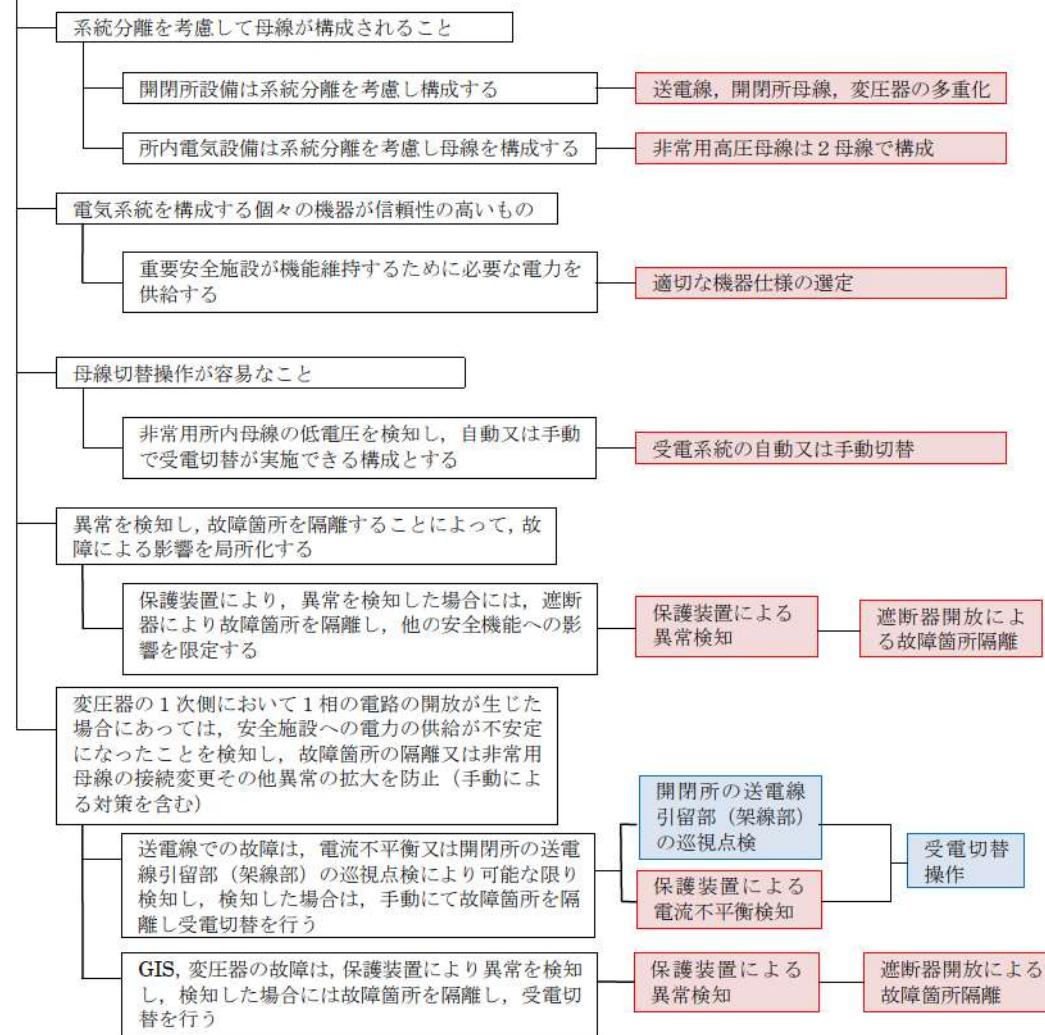

①



①

- 4 設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なくとも二回線は、それぞれ互いに独立したものであって、当該設計基準対象施設において受電可能なものであり、かつ、それにより当該設計基準対象施設を電力系統に連系するものでなければならない。

【解釈】

- 3 第4項に規定する「少なくとも二回線」とは、送受電可能な回線又は受電専用の回線の組み合わせにより、電力系統と非常用所内配電設備とを接続する外部電源受電回路を2つ以上設けることにより達成されることをいう。  
4 第4項に規定する「互いに独立したもの」とは、発電用原子炉施設に接続する電線路の上流側の接続先において1つの変電所又は開閉所のみに連系し、当該変電所又は開閉所が停止することにより当該発電用原子炉施設に接続された送電線が全て停止する事態にならないことをいう。

外部電源受電回路を2つ以上設けること

泊発電所は、送受電可能な回線として275kV  
泊幹線1ルート2回線、275kV後志幹線1ルート2回線及び受電専用の回線として66kV  
泊電源支線1ルート2回線の合計3ルート6回線にて、電力系統に連系する

275kV送電線（2ルート4回線）

1つの変電所又は開閉所のみに連系し、当該変電所又は開閉所が停止することにより、送電線が全て停止する事態にならないこと

275kV泊幹線は約67km離れた西野変電所に、275kV後志幹線は約66km離れた西双葉開閉所に連系し、66kV泊電源支線は約19km離れた国富変電所に連系する

66kV送電線（1ルート2回線）

- 5 前項の電線路のうち少なくとも一回線は、設計基準対象施設において他の回線と物理的に分離して受電できるものでなければならない。

【解釈】

- 5 第5項に規定する「物理的に分離」とは、同一の送電鉄塔等に架線されていないことをいう。

少なくとも一回線が、同一の送電鉄塔等に架線されおらず受電できること

泊発電所に接続する275kV泊幹線、275kV後志幹線及び66kV泊支線は、同一の送電鉄塔に架線しないよう、それぞれに送電鉄塔を備える設計とする

275kV送電線（2ルート4回線）

送電線は、大規模な盛土の崩壊、大規模な地すべり、急傾斜地の崩壊による被害の最小化を図るために、鉄塔基礎の安定性を確保することで鉄塔の倒壊を防止するとともに、強風発生時及び送電線着雪時の事故防止対策を図ることにより、外部電源系からの電力供給が同時に停止することのない設計とする

66kV送電線（1ルート2回線）


②

②

- 6 設計基準対象施設に接続する電線路は、同一の工場等の二以上の発電用原子炉施設を電力系統に連系する場合には、いずれの二回線が喪失した場合においても電力系統からこれらの発電用原子炉施設への電力の供給が同時に停止しないものでなければならない。

【解釈】

- 6 第6項に規定する「同時に停止しない」とは、複数の発電用原子炉施設が設置されている原子力発電所の場合、外部電源系が3回線以上の送電線で電力系統と接続されることにより、いかなる2回線が喪失しても複数の発電用原子炉施設が同時に外部電源喪失に至らないよう各発電用原子炉施設にタイラインで接続する構成であることをいう。なお、上記の「外部電源系」とは、外部電源（電力系統）に加えて当該発電用原子炉施設の主発電機からの電力を発電用原子炉施設に供給するための一連の設備をいう。また、開閉所及び当該開閉所から主発電機側の送受電設備は、不等沈下又は傾斜等が起きないような十分な支持性能をもつ地盤に設置されるとともに、碍子及び遮断器等は耐震性の高いものが使用されること。さらに、津波に対して隔離又は防護するとともに、塩害を考慮したものであること。

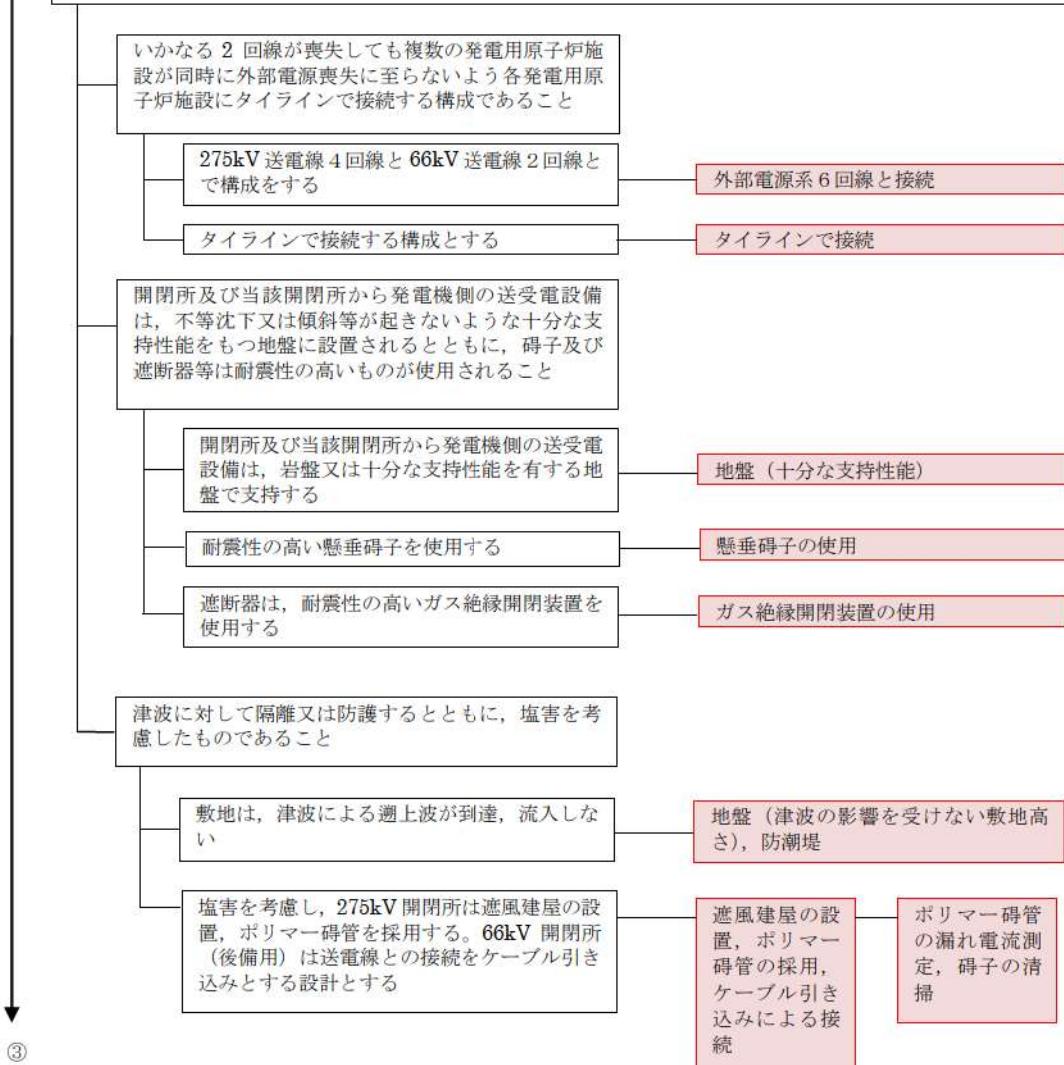

③

③

- 7 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保し、その系統を構成する機械又は器具の单一故障が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなければならない。

【解釈】

- 7 第7項に規定する「十分な容量」とは、7日間の外部電源喪失を仮定しても、非常用ディーゼル発電機等の連続運転により必要とする電力を供給できることをいう。非常用ディーゼル発電機等の燃料を貯蔵する設備（耐震重要度分類Sクラス）は、7日分の連続運転に必要な容量以上を敷地内に貯蔵できるものであること。

非常用電源設備及びその附属設備の多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保

非常用電源設備の多重性及び独立性を確保し、単一故障発生時の機能を確保する

ディーゼル発電機及びその附属設備は多重性及び独立性を考慮して、必要な容量のものを各々別の場所に2台備え、共通要因より機能喪失しない設計とするとともに、各々非常用高圧母線に接続する。

非常用ディーゼル発電機等の燃料を貯蔵する設備（耐震重要度分類Sクラス）は、7日分の連続運転に必要な容量以上を敷地内に貯蔵できるものであること

蓄電池は、非常用2系統を各々別の場所に設置し、多重性及び独立性を確保し共通要因により機能が喪失しない設計とする。

7日間の外部電源喪失を仮定しても、連続運転により必要とする電力を供給できるよう、7日間分の容量以上の燃料を敷地内のディーゼル発電機燃料油貯油槽に貯蔵する

ディーゼル発電機燃料油貯油槽  
(約146m<sup>3</sup>/基、基数4)

- 8 設計基準対象施設は、他の発電用原子炉施設に属する非常用電源設備及びその附属設備から受電する場合には、当該非常用電源設備から供給される電力に過度に依存しないものでなければならない。

【解釈】

- 8 第8項に規定する「他の発電用原子炉施設に属する非常用電源設備及びその附属設備から受電する場合」とは、発電用原子炉施設ごとに、必要な電気容量の非常用電源設備を設置した上で、安全性の向上が認められる設計であることを条件として、認められ得る非常用電源設備の共用をいう。

非常用電源設備を共用する場合、過度に依存しないものでなければならない

設計基準事故において、発電用原子炉施設に属する非常用電源設備及びその附属設備は、原子炉ごとに単独で設置し、他の原子炉施設と共に設置しない設計とする

非常用電源設備を号炉ごとに設置

技術的能力に係る運用対策等（設計基準）

【33条 保安電源設備】

対象項目	区分	運用対策等
送電線、開閉所母線、変圧器の多重化	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
非常用高圧母線は2母線で構成	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
適切な機器仕様の選定	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
受電系統の自動又は手動切替	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
保護装置による異常検知	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
遮断器開放による故障箇所隔離	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
保護装置による電流不平衡検知	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。

**【33条 保安電源設備】**

対象項目	区分	運用対策等
開閉所の送電線引留部（架線部）の巡視点検	運用・手順	変圧器1次側における1相開放事故の対応として、275kV送電線は複数回線を確保し、1回線となる場合には送電線引留部（架線部）の巡視点検を実施する。
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
保護装置による異常検知	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守・点検に関する教育を実施する。
遮断器開放による隔離及び受電切替	運用・手順	変圧器1次側において1相開放を検知した場合、故障箇所の隔離又は非常用母線を健全な電源から受電できるよう切替えを実施する。
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
外部電源系6回線と接続 275kV（4回線） 66kV（2回線）	運用・手順	外部電源系統切替を実施する際は、あらかじめ手順を定め、給電運用担当箇所と連携を図り確実に操作を実施する。
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
タイラインで接続	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
地盤 (十分な支持性能)	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	—
	教育・訓練	—
懸垂碍子の使用	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。

【33条 保安電源設備】

対象項目	区分	運用対策等
ガス絶縁開閉装置の使用	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
地盤 (津波の影響を受けない敷地高さ), 防潮堤	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	—
	教育・訓練	—
遮風建屋の設置、ポリマー碍管の採用、 ケーブル引き込みによる接続	運用・手順	電気設備の塩害による汚損、劣化を監視するためポリマー碍管の漏れ電流測定を実施する。また、碍子の汚損が激しい場合は、碍子の清掃を実施する。
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
非常用電源設備の多重性及び独立性を確保しており、単一故障発生時の機能確保が可能	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
7日間分の容量以上の燃料を敷地内のディーゼル発電機燃料油貯油槽に貯蔵	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。
非常用電源設備を号炉ごとに設置	運用・手順	—
	体制	—
	保守管理	電気設備に要求される機能を維持するため、適切に保守管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。
	教育・訓練	電気設備に係る保守管理に関する教育を実施する。