

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>荷重により建屋が崩落した場合に、建屋内に設置している機器等に影響が及ぶ。本評価においては、ター</p> <p>落した場合に、建屋最上階に設置している原子炉補機冷却水系のサージタンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、原子炉補機冷却水系が喪失し、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ</p> <p>原子炉建屋付属棟屋上が降下火砕物による堆積荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している非常用ディーゼル発電設備燃料ディタンクの全数機能喪失した場合で、かつ外部電源喪失に至っているとすると、非常用ディーゼル発電機の機能喪失により「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>原子炉建屋付属棟屋上が降下火砕物による堆積荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している原子炉建屋排気隔離弁の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ</p> <p>・制御建屋</p> <p>制御建屋の天井が降下火砕物堆積荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置している中央制御室内設備が物理的に損傷し、「計測・制御系機能喪失」に至るシナリオ</p> <p>・タービン建屋</p> <p>タービン建屋屋上が降下火砕物による堆積荷重により崩落した場合に、建屋最上階に設置しているター</p>	<p>落した場合に、建屋最上階に設置している原子炉補機冷却水系のサージタンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、原子炉補機冷却水系が喪失し、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置している主蒸気管等が物理的に損傷し、機能喪失することで、「2次冷却系の破断」又は「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているアニュラス空気浄化設備が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置している空調用冷水膨張タンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>・原子炉補助建屋</p> <p>原子炉補助建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置している中央制御室内設備が物理的に損傷し、機能喪失することで、「複数の信号系損傷」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉補助建屋屋上が降下火砕物の荷重により崩落した場合に、その直下に設置している中央制御室空調装置、安全補機開閉器室空調装置、蓄電池室空調装置、補助建屋空調装置又は試料採取室空調装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>・ディーゼル発電機建屋</p> <p>ディーゼル発電機建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているディーゼル発電機が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に⑤の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。</p> <p>・タービン建屋</p> <p>タービン建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているタービンや</p>	<p>落した場合に、その直下に設置している原子炉補機冷却水サージタンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、「原子炉補機冷却機能喪失」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置している主蒸気管等が物理的に損傷し、機能喪失することで、「2次冷却系の破断」又は「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているアニュラス空気浄化設備が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置している空調用冷水膨張タンクが物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>・原子炉補助建屋</p> <p>原子炉補助建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置している中央制御室内設備が物理的に損傷し、機能喪失することで、「複数の信号系損傷」に至るシナリオ。</p> <p>原子炉補助建屋屋上が降下火砕物の荷重により崩落した場合に、その直下に設置している中央制御室空調装置、安全補機開閉器室空調装置、蓄電池室空調装置、補助建屋空調装置又は試料採取室空調装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>・ディーゼル発電機建屋</p> <p>ディーゼル発電機建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているディーゼル発電機が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に⑤の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。</p> <p>・タービン建屋</p> <p>タービン建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置しているタービンや</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊の構成に合わせて女川の制御建屋とタービン建屋の記載順序を入れ替えている <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ピン建屋を考慮し、地震PRAの検討を踏まえ、外部電源喪失事象、2次冷却系の破断事象及び主給水流量喪失事象を考慮する。</p>	<p>ピンや発電機に影響が及び「非隔離事象」に至るシナリオ タービン補機冷却水サージタンクに影響が及び「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ</p>	<p>発電機が物理的に損傷し、機能喪失することで、「過渡事象」に至るシナリオ。 タービン建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置している給水設備が物理的に損傷し、機能喪失することで、「主給水流量喪失」に至るシナリオ。</p> <p>循環水ポンプ建屋 循環水ポンプ建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置している循環水ポンプが物理的に損傷し、機能喪失することで、復水設備が機能喪失し、「過渡事象」又は「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>電気建屋 電気建屋屋上が降下火砕物の堆積荷重により崩落した場合に、その直下に設置している2次系設備や電気系設備の制御盤が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p>	<p>によるもの (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】 ■評価方針の相違 ・タービン建屋屋上の崩落によりタービンや発電機が損傷した場合、負荷の喪失に至ることが考えられるから、泊は過渡事象に至るシナリオを選定している ・タービン建屋屋上の崩落しても外部電源喪失には至らないものと考えられることから、泊は外部電源喪失に至るシナリオとして選定しない ・タービン建屋屋上の崩落により建屋内の主給水管や主蒸気管が損傷しても、原子炉建屋内の隔離弁により隔離できることから、泊は2次冷却系の破断に至るシナリオとして選定しない</p> <p>【女川】</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>275kV 開閉所屋上、66kV 開閉所、変圧器が降下火碎物による堆積荷重により崩落し、外部電源系に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・軽油タンク 軽油タンク室頂版が降下火碎物堆積荷重により崩落した場合に、軽油タンクの機能喪失に至り、⑤項に示す外部電源喪失が発生している状況下においては、非常用ディーゼル発電設備（燃料ディタンク）の燃料枯渇により、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ ・非常用ディーゼル発電機等の付属機器 降下火碎物による堆積荷重により非常用ディーゼル発電機等の付属機器が損傷した場合、非常用ディーゼル発電機等の機能喪失、仮に⑤の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ ・復水貯蔵タンク 復水貯蔵タンク天板が降下火碎物による堆積荷重により崩落し、保有水が喪失した場合、補給水系の喪失により「計画外停止」に至るシナリオ ・原子炉補機冷却海水系 降下火碎物による堆積荷重により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 降下火碎物による堆積荷重により高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ ・タービン補機冷却海水系 降下火碎物による堆積荷重によりタービン補機冷却海水ポンプが損傷した場合、「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ ・循環水系 降下火碎物による堆積荷重により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」 <p>変圧器) 275kV 開閉所、66kV 開閉所（後備用）、変圧器が降下火碎物の堆積荷重により物理的に損傷し、機能喪失することで、「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・燃料油貯油槽 燃料油貯油槽タンク室の頂版が降下火碎物の堆積荷重により崩落し、その直下に設置している燃料油貯油槽等が損傷した場合に、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に⑤の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。 ・ディーゼル発電機の付属機器 降下火碎物の堆積荷重によりディーゼル発電機の付属機器が損傷した場合に、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に⑤の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。 ・主蒸気逃がし弁消音器 降下火碎物の堆積荷重により主蒸気逃がし弁消音器が損傷した場合に、主蒸気逃がし弁が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・主蒸気安全弁排気管 降下火碎物の堆積荷重により主蒸気安全弁排気管が損傷した場合に、主蒸気安全弁が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・タービン動補助給水ポンプ排気管 降下火碎物の堆積荷重によりタービン動補助給水ポンプ排気管が損傷した場合に、タービン動補助給水ポンプが機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 	<ul style="list-style-type: none"> ・泊の構成に合わせて女川の外部電源系、軽油タンク及び非常用ディーゼル発電機等の付属機器記載順序を入れ替えている <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・泊は(2)①の表現と統一している 	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>② 火山灰による取水口及び海水系の閉塞</p> <p>海水ポンプ、取水設備、海水ストレーナ等の流路の閉塞により冷却口が閉塞するため、海水ポンプがトリップし、原子炉補機冷却機能が喪失する。</p>	<p>② 降下火砕物による海水ストレーナ等の閉塞 に至るシナリオ</p> <p>海水ストレーナや熱交換器の目開きは、降下火砕物の粒径より大きいことから閉塞し難いため、シナリオの選定は不要である。</p> <p>海水中への降下火砕物によって海水ポンプ軸受が異常摩耗した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」、高圧炉心スプレイ補機冷却海水系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ タービン補機冷却海水系の機能喪失による「タービン・サポート系故障」、循環水系の機能喪失に伴う復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ</p> <p>島根原子力発電所 2号炉 付録1（令和3年9月6日提出版）より引用】</p> <p>海水系については、海水中の降下火砕物が高濃度な場合には、熱交換器の伝熱管、海水ポンプ軸受の閉塞による異常摩耗や海水ストレーナの閉塞により、原子炉補機海水ポンプが機能喪失し補機冷却系喪失に至るシナリオ、高圧炉心スプレイ補機海水ポンプが機能喪失し手動停止に至るシナリオ、タービン補機海水ポンプが機能喪失しタービン・サポート系故障に至るシナリオ及び循環水ポンプが機能喪失し隔離事象に至るシナリオ</p>	<p>② 降下火砕物による海水ストレーナ等の閉塞 ・原子炉補機冷却海水系及び循環水系</p> <p>海水中の降下火砕物が高濃度な場合には、熱交換器の伝熱管及び伝熱板、海水ポンプ軸受の異常摩耗や海水ストレーナの閉塞により、原子炉補機冷却海水系が機能喪失することで「原子炉補機冷却機能喪失」に至るシナリオ及び循環水系が機能喪失することで「過渡事象」又は「手動停止」に至るシナリオ。</p>	<p>【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は他の記載と統一している</p> <p>【大飯】 ■評価方針の相違 ・泊は循環水系への影響についても評価している</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違 ・泊は海水中への降下火砕物により海水ストレーナが閉塞することを想定して発生可能性のあるシナリオを選定している（島根と同様）</p> <p>【女川】 ■記載方針の相違 ・泊は海水中の降下火砕物の影響として熱交換器の異常摩耗についても記載している。（島根と同様）なお、女川も後段の④⑤項では熱交換器の伝熱管の異常摩耗について考慮しており、実質的に相違はない。</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は原子炉補機冷却水冷卻器にプレート型を採用しているため、伝熱板も記載している</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>③ 火山灰によるディーゼル発電機吸気系の閉塞 • ディーゼル発電機の吸気系の目詰まり ディーゼル発電機の吸気系（吸気消音器フィルタ）の閉塞による機関吸気が機能喪失に至り、結果、ディーゼル発電機の機能が喪失する。ディーゼル発電機吸気系が閉塞により機能喪失した場合、同時に下記⑤の外部電源喪失の発生を想定すると、全交流動力電源喪失に至る。</p>	<p>リオ。</p> <p>③ 降下火砕物による給気口等の閉塞 • 非常用ディーゼル発電機等の付属機器の閉塞 降下火砕物の吸込み又は給気口への堆積により非常用ディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合、非常用ディーゼル発電機等の機能喪失、仮に⑤の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>• 中央制御室換気空調系給気口の閉塞 中央制御室換気空調系の給気口は、地面より約15mの高さに設置されており、堆積物による閉塞は考え難いためシナリオの選定は不要である。また、給気口への降下火砕物の吸込みにより給気口が閉塞した場合でも、フィルタの取替え及び清掃が可能であることからシナリオの選定は不要である。</p> <p>• 海水ポンプモータ空気冷却器給気口の閉塞 降下火砕物の吸込み又は給気口への堆積により原子炉補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ</p> <p>高压炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ用電動機の空気冷却器給気口が閉塞した場合、高压炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ</p> <p>タービン補機冷却海水系ポンプの空気冷却器給気口が閉塞した場合、タービン補機冷却海水系喪失による「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ</p> <p>循環水ポンプの空気冷却器給気口が閉塞した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ</p> <p>④ 降下火砕物に付着している腐食成分による化学的影響</p>	<p>③ 降下火砕物による給気口等の閉塞 • ディーゼル発電機の付属機器の閉塞 降下火砕物の吸込み又は給気口への堆積によりディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合、「手動停止」に至るシナリオ。仮に⑤の外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。</p> <p>• 原子炉建屋給気ガラリの外気取入口の閉塞 降下火砕物により原子炉建屋給気ガラリの外気取入口が閉塞した場合に、制御用空気圧縮機室換気装置、電動補助給水ポンプ室換気装置及びディーゼル発電機室換気装置が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>• 補助建屋給気ガラリの外気取入口の閉塞 補助建屋給気ガラリの外気取入口は、地面より約13mに設置されており、堆積物による閉塞は考え難いため、シナリオの選定は不要である。また、外気取入口への降下火砕物の吸込みにより外気取入口が閉塞した場合でも、フィルタの取替え及び清掃が可能であることからシナリオの選定は不要である。</p> <p>• 主蒸気管室給気ガラリの外気取入口の閉塞 降下火砕物により主蒸気管室給気ガラリの外気取入口が閉塞した場合に、タービン動補助給水ポンプ室換気装置及び主蒸気管室換気装置が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <p>④ 降下火砕物に付着している腐食成分による化学的影響 • 屋外設備全般</p>	<p>【女川】 • 泊の構成に合わせて女川の非常用ディーゼル発電機等の付属機器と中央制御室換気空調系給気口の記載順序を入れ替えている 【女川】 ■ 記載表現の相違</p>
			<p>【女川】 ■ 記載方針の相違 • 記載の充実により、泊は(2)③の記載に合わせて「屋外設</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>屋外設備については、海塩粒子等の腐食性有害物質が付着しやすく、厳しい腐食環境にさらされるため、エポキシ系やウレタン系の塗料が複数層で塗布されている。当該塗料は耐薬品性が強く、酸性物質を帯びた火山灰の抑制効果が考えられ、また腐食の進展速度が遅いことを考慮し、適切な保全管理によって火山灰による化学的腐食により直ちに機能への影響を及ぼすことがないと判断し、考慮すべきシナリオとしては抽出不要とする。</p> <p>また、海水ポンプ、取水設備、海水管等の海水が直接接触する部分についても、エポキシ系等の耐食性塗料（ライニングを含む。）が施工されており、火山灰が混入した海水を取水しても、腐食の進展には十分な時間があると判断し、考慮すべきシナリオとしては抽出不要とする。</p> <p>⑤ 開閉所の絶縁影響 火山灰が送電網の碍子へ付着し、霧や降雨の水分を吸収することによって、相間短絡を起こし、外部電源喪失に至る。</p>	<p>降下火碎物が屋外設備に付着することによる腐食については、屋外設備表面には耐食性の塗装（エポキシ樹脂系等）が施されており腐食の抑制効果が考えられるここと、腐食の進展速度の遅さを考慮し、適切な保全管理が可能と判断したため、この損傷・機能喪失モードについては考慮しない。</p> <p>⑤ 降下火碎物の付着による送電線の相間短絡 降下火碎物が送電線や碍子へ付着し、水分を吸収することによって、相間短絡を起こし「外部電源喪失」に至るシナリオ</p>	<p>降下火碎物が屋外設備に付着することによる腐食については、屋外設備表面には耐食性の塗装（アクリルシリコン樹脂系又はシリコン樹脂系）が施されており腐食の抑制効果が考えられること、腐食の進展速度の遅さを考慮し、適切な保全管理が可能と判断したため、この損傷・機能喪失モードについては考慮しない。</p> <p>・ 海水系機器 降下火碎物が混入した海水を取水することによる腐食については、海水が直接接触する部分には耐食性のある材料の使用や塗装（エポキシ樹脂系）（ライニングを含む。）が施されており腐食の抑制効果が考えられること、腐食の進展速度の遅さを考慮し、適切な保全管理が可能と判断したため、この損傷・機能喪失モードについては考慮しない。</p> <p>⑤ 降下火碎物の付着による送電線の相間短絡 降下火碎物が送電線や碍子へ付着し、水分を吸収することによって、相間短絡を起こし、「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p>	<p>備全般」と「海水系機器」に分けて記載している</p> <p>【女川】 ■設備の相違</p> <p>【女川】 ■評価方針の相違 ・記載の充実（大飯と同様） ・泊は降下火碎物が混入した海水による影響を検討し、腐食対策の実施や適切な保全管理によって、その影響は考慮不要と判断している ・女川も第6条（火山）にて、水循環系に対する化学的影响（腐食）に対して塗装やライニング、耐食性材料の使用等の腐食対策の実施により設備の健全性に影響を与えるものではないと評価しており、実質的に相違はない。（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・泊は「・屋外設備全般」の記載と表現の整合を図っている</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) 起因事象の特定</p> <p>(2) 項で選定した各シナリオについて、想定を超える火山活動事象に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>① 火山灰の堆積荷重による静的負荷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建屋の機能不全 <p>火山灰による荷重により建屋が崩落した場合に、建屋内に設置している機器等に影響が及ぶ。本評価においては、タービン建屋の損傷を考慮し、地震PRAの検討を踏まえ、外部電源喪失事象、2次冷却系の破断事象及び主給水流量喪失事象を考慮する。</p> <p>なお、タービン建屋以外の天井が崩落するような事象については、火山灰堆積荷重によるハザードの設定が困難であるが、第6.1表に示すとおり設計基準において考慮している火山灰による荷重と比較して十分</p>	<p>⑥ 降下火砕物によるアクセス性や作業性の悪化</p> <p>降下火砕物により屋外現場へのアクセス性や屋外での作業性に影響を及ぼす可能性があるものの、設計基準事故対処設備のみで対応可能なシナリオであれば基本的に屋外での現場対応ではなく、仮にアクセス性や屋外の作業性へ影響が及んだ場合であっても構内の道路又はアクセスルートについては、除灰を行うことから問題はない。</p> <p>そのため上記①～⑤の影響評価の結果として、可搬型代替交流電源設備の接続といった屋外での作業が必要になるケースが確認された場合に、別途、詳細検討するものとする。</p> <p>(4) 起因事象の特定</p> <p>(3)で選定した各シナリオについて、想定を超える降下火砕物に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>① 建屋天井や屋外設備に対する降下火砕物の堆積荷重</p> <p>降下火砕物の堆積が各建屋天井や屋外設備の許容荷重を上回った場合には、(3)①にて選定した各シナリオが発生する可能性はあるが、各建屋天井の崩落や屋外設備が損傷するような火山事象は、火山事象の進展速度を踏まえると除灰管理が可能であることから、発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p>	<p>⑥ 降下火砕物によるアクセス性や作業性の悪化</p> <p>降下火砕物により屋外現場へのアクセス性や屋外での作業性に影響を及ぼす可能性があるものの、設計基準事故対処設備のみで対応可能なシナリオであれば基本的に屋外での現場対応ではなく、仮にアクセス性や屋外の作業性へ影響が及んだ場合であっても構内の道路又はアクセスルートについては、除灰を行うことから問題はない。</p> <p>そのため上記①～⑤の影響評価の結果として、可搬型代替交流電源設備の接続といった屋外での作業が必要になるケースが確認された場合に、別途、詳細検討するものとする。</p> <p>(4) 起因事象の特定</p> <p>(3)で選定した各シナリオについて、想定を超える降下火砕物に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>① 建屋屋上や屋外設備に対する降下火砕物の堆積荷重</p> <p>降下火砕物の堆積が各建屋屋上や屋外設備の許容荷重を上回った場合には、(3)①にて選定した各シナリオが発生する可能性はあるが、各建屋屋上の崩落や屋外設備が損傷するような火山事象は、火山事象の進展速度を踏まえると除灰管理が可能であることから、発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設計方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 大飯は降下火砕物の堆積荷重によるタービン建屋の損傷によって発生する起因事象を特定しているが、泊は積雪荷重と同様に火山事象の進展速度が遅いことと除灰管理が可能であるため起因事象として特定していない <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ タービン建屋以外の建屋に

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
に裕度があること、また火山灰が堆積した場合は、屋上での除去作業が可能であることから本評価の対象外とした。			対して設計で想定する降下火碎物の堆積荷重による安全性への影響がないことは「6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）」にて評価しているためため、泊は本資料では記載しない																		
第6.1表 各建屋の設計基準で考慮している火山灰堆積荷重と許容荷重の比較																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋</th><th>許容堆積荷重(N/m²)[※]</th><th>堆積荷重(N/m²)</th><th>結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉格納容器</td><td>17,700</td><td rowspan="4">1,500</td><td rowspan="4">堆積荷重に対して十分余裕がある</td></tr> <tr> <td>原子炉周辺建屋</td><td>7,775</td></tr> <tr> <td>制御建屋</td><td>10,500</td></tr> <tr> <td>廃棄物処理建屋</td><td>10,765</td></tr> </tbody> </table> <p>※最も裕度が低く評価されたケースを示している。</p>	建屋	許容堆積荷重(N/m ²) [※]	堆積荷重(N/m ²)	結果	原子炉格納容器	17,700	1,500	堆積荷重に対して十分余裕がある	原子炉周辺建屋	7,775	制御建屋	10,500	廃棄物処理建屋	10,765							
建屋	許容堆積荷重(N/m ²) [※]	堆積荷重(N/m ²)	結果																		
原子炉格納容器	17,700	1,500	堆積荷重に対して十分余裕がある																		
原子炉周辺建屋	7,775																				
制御建屋	10,500																				
廃棄物処理建屋	10,765																				
② 火山灰による取水口及び海水系の閉塞 海水ポンプ、取水設備、海水ストレーナ等の流路の閉塞が考えられ、想定する火山灰の粒径については、ハザードの年超過確率評価の想定が困難であるが、設計基準において考慮している粒径と閉塞を考慮する箇所のサイズを考慮し、十分に小さいと考えられるため、考慮すべきシナリオとしては抽出不要とする（第6.2表参照）。	② 降下火碎物による海水ストレーナ等の閉塞 海水ポンプ軸受の異常摩耗については、降下火碎物の硬度を考慮すると、海水中の降下火碎物によって熱交換器の伝熱管や海水ポンプ軸受の異常摩耗は進展しにくいため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。	② 降下火碎物による海水ストレーナ等の閉塞	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・女川は(3)②において、降下火碎物による海水ポンプ軸受の異常摩耗等による起因事象になり得るシナリオを選定している <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・泊は(3)②にて降下火碎物による原子炉補機冷却海水系の閉塞によって起因事象に至るシナリオの選定が不要であることを記載している <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映 ・降下火碎物の原子炉補機冷却海水ポンプ等への影響については「6条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山）」にて評価しているため 																		
第6.2表 各屋外設備の設計基準で考慮している火山粒径と設備のサイズの比較																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>機器</th><th>閉塞を考慮する箇所</th><th>直徑(mm)</th><th>想定粒径(mm)</th><th>結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">海水ポンプ</td><td>モータ冷却管</td><td>19.6</td><td rowspan="3">1以下</td><td rowspan="3">十分に余裕がある</td></tr> <tr> <td>軸受部異物逃がし溝</td><td>3.7</td></tr> <tr> <td>取水設備</td><td>除塵装置</td><td>6</td></tr> <tr> <td>海水ストレーナ</td><td>エレメント</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	機器	閉塞を考慮する箇所	直徑(mm)	想定粒径(mm)	結果	海水ポンプ	モータ冷却管	19.6	1以下	十分に余裕がある	軸受部異物逃がし溝	3.7	取水設備	除塵装置	6	海水ストレーナ	エレメント	8			
機器	閉塞を考慮する箇所	直徑(mm)	想定粒径(mm)	結果																	
海水ポンプ	モータ冷却管	19.6	1以下	十分に余裕がある																	
	軸受部異物逃がし溝	3.7																			
取水設備	除塵装置	6																			
海水ストレーナ	エレメント	8																			

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>③ 火山灰によるディーゼル発電機の吸気系の閉塞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ディーゼル発電機の外気取入口のフィルタの目詰まり ディーゼル発電機フィルタへの火山灰の影響について、定量的な裕度評価は困難ではあるが、ガラリを介するため火山灰が侵入し難い構造であり、仮に侵入した場合でもフィルタの取替及び清掃が可能である。よって、閉塞の可能性が十分に低減されると判断し、フィルタの閉塞を要因とする起因事象は考慮不要とする。 	<p>③ 降下火砕物による給気口等の閉塞</p> <p>降下火砕物の吸込み又は給気口への堆積により原子炉補機室換気空調系等の給気口、吸気口が閉塞した場合には、(3)③にて選定したシナリオが発生する可能性があるが、原子炉補機室換気空調系等の給気口、吸気口が閉塞するような火山事象は、火山事象の進展速度を踏まえると除灰管理又はフィルタの取替えが可能であることから、発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p> <p>また、モータ空気冷却器給気口が閉塞した場合には、(3)③にて選定したシナリオが発生する可能性があるが、モータ空気冷却器給気口が閉塞するような火山事象は、火山事象の進展速度を踏まえると除灰管理が可能であることから、発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断した。</p>	<p>循環水系の降下火砕物による閉塞又は循環水ポンプ軸受の異常摩耗による損傷の可能性を否定できないことから、循環水系の損傷に伴う手動停止は考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>③ 降下火砕物による給気口等の閉塞</p> <p>降下火砕物の吸込み又は給気口若しくは吸気口への堆積によりディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞した場合には、(3)③で選定したシナリオが発生する可能性があるが、ディーゼル発電機等の給気口、吸気口が閉塞するような火山事象は、火山事象の進展速度を踏まえると除灰管理又はフィルタの取替えが可能であることから、発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p> <p>また、原子炉建屋給気ガラリ及び主蒸気管室給気ガラリの外気取入口が閉塞した場合には、(3)③で選定したシナリオが発生する可能性があるが、原子炉建屋給気ガラリ及び主蒸気管室給気ガラリの外気取入口が閉塞するような火山事象は、火山事象の進展速度を踏まえると除灰管理又はフィルタの取替えが可能であることから、発生可能性は非常に稀であり、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p>	<p>ため、泊は本資料では記載しない 【大飯】 ■評価方針の相違 ・泊は循環水系への影響についても評価している</p> <p>【大飯】 ■評価方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は火山事象の進展速度とが遅いことと除灰管理が可能なため起因事象として特定していない</p>
<p>④ 火山灰に含まれている腐食成分による化学的影響</p> <p>1.(2)④のとおり、考慮不要と判断される。</p>	<p>④ 降下火砕物に付着している腐食成分による化学的影響</p> <p>降下火砕物が屋外設備に付着することによる腐食については、(3)④のとおり、この損傷・機能喪失モードは考慮しないため、起因事象として特定しない。</p>	<p>④ 降下火砕物に付着している腐食成分による化学的影響</p> <p>降下火砕物が付着及び降下火砕物が混入した海水の取水による腐食については、(3)④のとおり、この損傷・機能喪失モードは考慮しないため、起因事象として特定しない。</p>	
⑤ 開閉所の絶縁影響	⑤ 降下火砕物の付着による送電線の相間短絡	⑤ 降下火砕物の付着による送電線の相間短絡	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>火山灰の影響の可能性がある送電設備は、発電所内外の広範囲に渡るため、全域における管理が困難なことを踏まえると設備等の不具合による外部電源喪失の発生可能性は否定できないものの、外部電源喪失は内部事象レベル1PRA、地震PRA及び津波PRAでも考慮しており追加のシナリオではない。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定 上記検討により起因事象を以下のとおり選定した。 ・タービン建屋の損傷による2次冷却系の破断 ・タービン建屋の損傷による主給水流量喪失 ・タービン建屋損傷あるいは外部送電系の機能喪失による外部電源喪失 上記シナリオは、内部事象レベル1PRA、地震PRA及び津波PRAにて考慮しているものであり、新たに追加すべきものはない。</p> <p>以上から、事故シーケンス抽出に当たって考慮すべき起因事象は、2次冷却系の破断、主給水流量喪失及び外部電源喪失であり、補助給水系、非常用所内交流電源等の必要な影響緩和設備の機能維持が図られるため、火山事象を要因として発生しうる有意な頻度又は影響のある事故シーケンスグループは新たに生じないと判断する。</p>	<p>降下火碎物の影響を受ける可能性がある送電線は、発電所内外の広範囲に渡り、全域における管理が困難なことを踏まえると設備等の不具合による外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定 1. にて設計基準を超える火山事象に対し発生可能性のある起因事象として外部電源喪失を特定したが、運転時の内部事象や地震、津波レベル1PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p> <p>よって、火山の影響を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>降下火碎物の影響を受ける可能性がある送電線は、発電所内外の広範囲にわたり、全域における管理が困難なことを踏まえると設備等の不具合による外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定 1. にて設計基準を超える火山事象に対し発生可能性のある起因事象として外部電源喪失及び手動停止を特定したが、運転時の内部事象や地震、津波レベル1PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p> <p>よって、火山の影響を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>【大飯】 ■評価方針の相違 ・女川実績の反映 ・大飯は実施済みのPRAで考慮済みであるため起因事象として特定していない</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付 - 2 竜巻（暴風）が原子炉施設へ与える影響について</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>竜巻事象により構築物、系統及び機器に発生する可能性のある影響について、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>① 竜巻荷重による建屋や設備の損傷</p> <p>② 竜巻によりもたらされる飛来物による建屋や設備の損傷</p> <p>(2) 評価対象施設、シナリオの選定</p> <p>(1) 項で抽出した影響を考慮し、プラントの安全性に影響を及ぼす可能性のある設備、シナリオは以下に示すとおりである。</p>	<p>補足 1-4</p> <p>竜巻事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>竜巻事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例、国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷</p> <p>② 飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷</p> <p>③ 風荷重、気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組合せた荷重による建屋や設備等の損傷</p> <p>④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口閉塞</p> <p>⑤ 竜巻襲来後のがれき散乱によるアクセス性や作業性の悪化</p> <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1) で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す建屋及び屋外設置の設備等を評価対象設備として選定した。ただし、屋内設備については、飛来物の建屋外壁貫通を考慮すると屋内設備に影響が及ぶ可能性が考えられるため、地上1階以上かつ原子炉格納容器外の機器については破損を前提とする。</p> <p>【島根原子力発電所 2号炉 付録1（令和3年9月6日提出版）より引用】</p> <p>ただし、屋内設備については、飛来物の建物外壁貫通を考慮すると屋内設備に影響が及ぶ可能性が考えられるため、飛来物が直接衝突する壁は損傷し、その1つ内側の壁との間に設置されている設備等を対象とする。</p>	<p>補足 1-4</p> <p>竜巻事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>竜巻事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例、国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <p>① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷</p> <p>② 飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷</p> <p>③ 風荷重、気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重による建屋や設備等の損傷</p> <p>④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口閉塞</p> <p>⑤ 竜巻襲来後のがれき散乱によるアクセス性や作業性の悪化</p> <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1) で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す建屋及び屋外設置の設備等を評価対象設備として選定した。ただし、屋内設備については、飛来物の建屋外壁貫通を考慮すると屋内設備に影響が及ぶ可能性が考えられるため、飛来物が直接衝突する壁は損傷し、その1つ内側の壁との間に設置されている設備等を対象とする。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 評価方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・ 女川実績の反映 ・ 泊は組み合わせた荷重、取水口閉塞及びアクセス性や作業性の悪化による影響を評価している <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 評価方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・ 泊は飛来物が直接衝突する壁のみの貫通を想定している（東海第二、島根と同様）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 <建屋></p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋（原子炉棟、付属棟） ・制御建屋 ・タービン建屋 <p><屋外設備></p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系（275kV開閉所、66kV開閉所、変圧器、送電線） ・軽油タンク ・排気筒 ・非常用ガス処理系（屋外露出部） ・復水貯蔵タンク ・非常用ディーゼル発電機等の付属設備（排気消音器等） ・原子炉補機冷却海水系 ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 ・タービン補機冷却海水系 ・循環水系 <p><屋内設備></p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室換気空調系 ・計測制御電源室換気空調系 ・原子炉補機室空調系 ・原子炉建屋給排気隔離弁 	<p>①風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 <建屋></p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋 ・原子炉補助建屋 ・タービン建屋 ・ディーゼル発電機建屋 ・循環水ポンプ建屋 ・電気建屋 <p><屋外設備></p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系（275kV開閉所、66kV開閉所（後備用）、変圧器、送電線） ・ディーゼル発電機燃料油貯油槽 ・排気筒 <p><屋内設備></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ディーゼル発電機の付属機器（排気消音器等） ・主蒸気逃がし弁消音器 ・主蒸気安全弁排気管 ・タービン動補助給水ポンプ排気管 ・ディーゼル発電機燃料油貯油槽ベント管 <p><屋内設備></p> <ul style="list-style-type: none"> ・制御用空気圧縮機室換気装置 ・電動補助給水ポンプ室換気装置 ・ディーゼル発電機室換気装置 ・タービン動補助給水ポンプ室換気装置 ・主蒸気管室換気装置 ・中央制御室空調装置 <p><屋内設備></p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全補機開閉器室空調装置 ・蓄電池室排気装置 ・補助建屋空調装置 	<p>【女川】 ■設計の相違 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■設計の相違 ・竜巻の影響を受ける建屋が異なる (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■設計の相違 ・竜巻の影響を受ける機器が異なる (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■設備名称の相違 ・中央制御室換気空調系⇒中央制御室空調装置 (以下、相違理由説明を省略)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>②飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 <建屋></p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋 (原子炉棟, 付属棟) ・制御建屋 ・タービン建屋 <p><屋外設備></p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系 (275kV 開閉所, 66kV 開閉所, 変圧器, 送電線) ・排気筒 ・非常用ガス処理系 (屋外露出部) ・復水貯蔵タンク ・非常用ディーゼル発電機等の付属設備 (排気ファン, 吸気口等) ・原子炉補機冷却海水系 ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 ・タービン補機冷却海水系 ・循環水系 <p><屋内設備></p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補機冷却水系サージタンク ・ほう酸水注入系 	<p>②飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 <建屋></p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋 ・原子炉補助建屋 ・タービン建屋 ・ディーゼル発電機建屋 ・循環水ポンプ建屋 ・電気建屋 <p><屋外設備></p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系 (275kV 開閉所, 66kV 開閉所 (後備用), 変圧器, 送電線) ・排気筒 <p><屋内設備></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ディーゼル発電機の付属機器 (排気消音器等) ・主蒸気逃がし弁消音器 ・主蒸気安全弁排気管 ・タービン動補助給水ポンプ排気管 ・ディーゼル発電機燃料油貯油槽ベント管 	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・可燃性ガス濃度制御系 ・非常用ガス処理系 ・原子炉建屋給排気隔離弁 ・原子炉補機室換気空調系 ・非常用ディーゼル発電設備</p> <p>・燃料デイタンク ・残留熱除去系熱交換器 ・気体廃棄物処理系 ・タービン補機冷却水サージタンク ・タービン及び発電機</p> <p>③風荷重、気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組合せた荷重による建屋や設備等の損傷 ・①及び②にて選定した設備等</p> <p>④竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口閉塞 ・取水口</p> <p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 (1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で</p>	<p>・中央制御室空調装置 ・安全補機開閉器室空調装置 ・蓄電池室排気装置 ■補助建屋空調装置 ■試料採取室空調装置 ■ディーゼル発電機</p> <p>・タービン及び発電機 ・給水設備 ・循環水ポンプ ・原子炉補機冷却海水ポンプ ・2次系設備及び電気系設備の制御盤</p> <p>③風荷重、気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重による建屋や設備等の損傷 ・①及び②にて選定した設備等</p> <p>④竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口閉塞 ・取水口</p> <p>⑤竜巻襲来後のがれき散乱によるアクセス性や作業性の悪化 — (アクセスルート)</p> <p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 (1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で</p>	<p>【女川】 ■設備名称の相違 ・非常用ディーゼル発電設備 ⇔ディーゼル発電機 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■記載方針の相違 ・泊は(1)で抽出した各建屋・機能喪失モードに対し、評価対象設備が無い場合には、「—」として記載している</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>① 竜巻荷重による建屋及び設備の損傷 【建屋】 ・建屋倒壊 原子炉周辺建屋、原子炉格納容器等の安全上重要な機器が設置されている建屋、廃棄物処理建屋及びタービン建屋については、発生頻度が極めて小さい風速100m/s の竜巻による荷重を想定しても頑健性は維持できると判断される。</p>	<p>選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 <建屋></p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋 原子炉建屋（原子炉棟、付属棟）は十分な厚さを有した鉄筋コンクリート造であり、風荷重よりも大きい地震荷重に対して設計されていることから、極めて発生することが稀な設計基準を超える風荷重を想定しても建屋の頑健性は維持されると考えられるため、シナリオの選定は不要である。 また、風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合であっても、風荷重と気圧差荷重を組合せた荷重は、原子炉建屋設計時の地震荷重よりも小さく、建屋の頑健性は維持されると考えられるため、シナリオの選定は不要である。 ただし、原子炉建屋原子炉棟外壁に設置されているプローアウトパネルは建屋内外の差圧による開放に至る場合に「計画外停止」に至るシナリオを選定する。 ・制御建屋 原子炉建屋同様、制御建屋は十分な厚さを有した鉄筋コンクリート造であり、風荷重よりも大きい地震荷重に対して設計されていることから、極めて発生することが稀な設計基準を超える風荷重を想定しても建屋の頑健性は維持されると考えられる。また、風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合であっても、風荷重と気圧差荷重を組合せた荷重は、制御建屋設計時の地震荷重よりも小さく、建屋の頑健性は維持されると考えられるため、シナリオの選定は不要である。 	<p>選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>①風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 <建屋></p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋 原子炉建屋は十分な厚さを有した鉄筋コンクリート造であり、風荷重よりも大きい地震荷重に対して設計されていることから、極めて発生することが稀な設計基準を超える風荷重を想定しても建屋の頑健性は維持されると考えるため、シナリオの選定は不要である。 また、風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合であっても、風荷重と気圧差荷重を組み合わせた荷重は、原子炉建屋設計時の地震荷重よりも小さく、建屋の頑健性は維持されると考えるため、シナリオの選定は不要である。 ・原子炉補助建屋 原子炉建屋同様、原子炉補助建屋は十分な厚さを有した鉄筋コンクリート造であり、風荷重よりも大きい地震荷重に対して設計されていることから、極めて発生することが稀な設計基準を超える風荷重を想定しても建屋の頑健性は維持されると考えられる。また、風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合であっても、風荷重と気圧差荷重を組み合わせた荷重は、原子炉補助建屋設計時の地震荷重よりも小さく、建屋の頑健性は維持されると考えるため、シナリオの選定は不要である。 ・ディーゼル発電機建屋 原子炉建屋同様、ディーゼル発電機建屋は十分な厚さを有した鉄筋コンクリート造であり、風荷重よりも 	<p>【女川】 ■個別評価による相違 ・施設構造が異なることにより機能喪失によるシナリオも異なる <i>(以下、相違理由説明を省略)</i></p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<ul style="list-style-type: none"> タービン建屋 <p>タービン建屋は、建屋上層部は鉄骨造である。万が一、風荷重及び気圧差荷重による破損に至るような場合に、建屋最上階に設置しているタービンや発電機に影響が及び「非隔離事象」に至るシナリオ</p> <p>また、タービン補機冷却水サージタンクに影響が及び「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ</p>	<p>大きい地震荷重に対して設計されていることから、極めて発生することが稀な設計基準を超える風荷重を想定しても建屋の頑健性は維持されると考えられる。また、風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合であっても、風荷重と気圧差荷重を組み合わせた荷重は、ディーゼル発電機建屋設計時の地震荷重よりも小さく、建屋の頑健性は維持されると考えるため、シナリオの選定は不要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> タービン建屋 <p>タービン建屋は、建屋上層部は鉄骨造である。万が一、風荷重及び気圧差荷重による破損に至るような場合に、建屋上層階に設置しているタービンや発電機が物理的に損傷し、機能喪失することで、「過渡事象」に至るシナリオ。</p> <p>また、建屋上層階に設置している給水設備が物理的に損傷し、機能喪失することで、「主給水流量喪失」に至るシナリオ。</p> <ul style="list-style-type: none"> 循環水ポンプ建屋 <p>循環水ポンプ建屋上層部は鉄骨造である。万一、風荷重及び気圧差荷重による破損に至るような場合に、建屋上層階に設置している循環水ポンプが物理的に損傷し、機能喪失することで、「過渡事象」又は「手動停止」に至るシナリオ。</p> <ul style="list-style-type: none"> 電気建屋 <p>原子炉建屋同様、電気建屋は十分な厚さを有した鉄筋コンクリート造であり、風荷重よりも大きい地震荷重に対して設計されていることから、極めて発生することが稀な設計基準を超える風荷重を想定しても建屋の頑健性は維持されると考えられる。また、風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合であっても、風荷重と気圧差荷重を組み合わせた荷重は、電気建屋設計</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・万が一↔万一 <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■表現の相違 ・泊は竜巻の影響を受ける設備等が建屋の最上階に設置されているとは限らないため、「上層」階という表現で統一している <p>(以下、相違理由説明を省略)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>【屋外設備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海水ポンプ損傷 屋外に設置されている安全上重要な機器については、発生頻度が極めて小さい風速 100m/s の竜巻による荷重を想定しても頑健性は維持できると判断される。 ・送電鉄塔倒壊 竜巻荷重により、送電鉄塔の倒壊や送電線の切断等が発生し、外部電源が喪失する。 	<p>＜屋外設備＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系 (275kV 開閉所, 66kV 開閉所, 変圧器, 送電線) 風荷重及び気圧差荷重により 275kV 開閉所, 66kV 開閉所, 変圧器又は送電線に影響が及び「外部電源喪失」に至るシナリオ ・軽油タンク 軽油タンクは地下に設置されており、風荷重の影響を受けないことから、発生することが極めて稀な設計基準を超える風荷重を想定しても軽油タンクの頑健性は維持されると考えられるため、シナリオの選定は不要である。 ・排気筒 排気筒は風荷重に対して裕度を持った設計がなされていることから、発生することが極めて稀な設計基準を超える風荷重を想定しても排気筒の頑健性は維持されると考えられるため、シナリオの選定は不要である。 ・非常用ガス処理系（屋外露出部） 非常用ガス処理系（屋外露出部）は風荷重に対して裕度を持った設計がなされていることから、発生することが極めて稀な設計基準を超える風荷重を想定しても非常用ガス処理系の屋外配管の頑健性は維持されると考えられるため、シナリオの選定は不要である。 	<p>＜屋外設備＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系 (275kV 開閉所, 66kV 開閉所 (後備用), 変圧器, 送電線) 風荷重及び気圧差荷重により 275kV 開閉所, 66kV 開閉所 (後備用), 変圧器又は送電線が物理的に損傷し、機能喪失することで、「外部電源喪失」に至るシナリオ。 ・ディーゼル発電機燃料油貯油槽 ディーゼル発電機燃料油貯油槽は地下に設置されており、風荷重の影響を受けないことから、発生することが極めて稀な設計基準を超える風荷重を想定してもディーゼル発電機燃料油貯油槽の頑健性は維持されると考えられるため、シナリオの選定は不要である。 ・排気筒 排気筒は風荷重に対して裕度を持った設計がなされていることから、発生することが極めて稀な設計基準を超える風荷重を想定しても排気筒の頑健性は維持されると考えられるため、シナリオの選定は不要である。 	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・泊は原子炉補機冷却海水ポンプは循環水ポンプ建屋内に設置されており、竜巻による風荷重及び気圧差荷重は受けない

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<ul style="list-style-type: none"> ・復水貯蔵タンク 風荷重及び気圧差荷重により復水貯蔵タンクが損傷した場合、復水補給水系の喪失により「計画外停止」に至るシナリオ ・非常用ディーゼル発電機等の付属機器 風荷重により非常用ディーゼル発電機等の付属機器が損傷した場合、非常用ディーゼル発電機等の機能喪失、仮に外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至るシナリオ ・原子炉補機冷却海水系 風荷重により原子炉補機冷却海水系が損傷した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 風荷重により高圧炉心スプレイ補機冷却海水系が損傷した場合、高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ ・タービン補機冷却海水系 風荷重によりタービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却水系喪失による「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ ・循環水系 風荷重により循環水系が損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ディーゼル発電機の付属機器 ディーゼル発電機の付属機器は風荷重に対して裕度を持った設計がなされていることから、発生することが極めて稀な設計基準を超える風荷重を想定してもディーゼル発電機の付属機器の頑健性は維持されると考えられるため、シナリオの選定は不要である。 ・主蒸気逃がし弁消音器 主蒸気逃がし弁消音器は風荷重に対して裕度を持った設計がなされていることから、発生することが極めて稀な設計基準を超える風荷重を想定しても主蒸気逃がし弁消音器の頑健性は維持されると考えられるため、シナリオの選定は不要である。 ・主蒸気安全弁排気管 主蒸気安全弁排気管は風荷重に対して裕度を持った設計がなされていることから、発生することが極めて稀な設計基準を超える風荷重を想定しても主蒸気安全弁排気管の頑健性は維持されると考えられるため、シナリオの選定は不要である。 ・タービン動補助給水ポンプ排気管 タービン動補助給水ポンプ排気管は風荷重に対して裕度を持った設計がなされていることから、発生することが極めて稀な設計基準を超える風荷重を想定してもタービン動補助給水ポンプ排気管の頑健性は維持されると考えられるため、シナリオの選定は不要である。 ・ディーゼル発電機燃料油貯油槽ベント管 ディーゼル発電機燃料油貯油槽ベント管は風荷重に対して裕度を持った設計がなされていることから、発生することが極めて稀な設計基準を超える風荷重を想定してもディーゼル発電機燃料油貯油槽ベント管の頑健性は維持されると考えられるため、シナリオの選定は不要である。 	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・泊は6条での検討結果を踏まえ、設計基準を超える風荷重を想定しても頑健性は維持されると判断している

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>＜屋内設備＞</p> <p>中央制御室換気空調系は、制御建屋に設置されており、気圧差荷重によりダクト、ファン、ダンバ等の損傷が考えられる。中央制御室換気空調系が損傷した場合、中央制御室換気空調系が機能喪失し、「計画外停止」に至るシナリオ</p> <p>なお、それらの設備の損傷により中央制御室の換気が困難になった場合、中央制御室の温度が上昇するが、即、中央制御室の機器へ影響が及ぶことはなく、また、竜巻の影響は瞬時であり、竜巻襲来後の対応は十分可能であるため計測・制御系喪失により制御不能に至るシナリオの選定は不要である。</p> <p>・計測制御電源室換気空調系</p> <p>気圧差荷重により計測制御電源室換気空調系が損傷した場合、計測制御電源室換気空調系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ</p>	<p>＜屋内設備＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・制御用空気圧縮機室換気装置 気圧差荷重により制御用空気圧縮機室換気装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・電動補助給水ポンプ室換気装置 気圧差荷重により電動補助給水ポンプ室換気装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・ディーゼル発電機室換気装置 気圧差荷重によりディーゼル発電機室換気装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・タービン動補助給水ポンプ室換気装置 気圧差荷重によりタービン動補助給水ポンプ室換気装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・主蒸気管室換気装置 気圧差荷重により主蒸気管室換気装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・中央制御室空調装置 中央制御室空調装置は、原子炉補助建屋に設置されており、気圧差荷重によりダクト、ファン、ダンバ等の損傷が考えられる。中央制御室空調装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>② 竜巻によってもたらされる飛来物による建屋及び設備の損傷</p> <p>【建屋】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建屋貫通 <p>安全上重要な機器が設置されている各建屋については、飛来物衝突に対して十分な厚さの外壁を有するため、発生頻度が極めて小さい風速100m/sの竜巻による飛来物（以下「設計飛来物」という。）衝突を想定しても、建屋貫通による内包設備への影響はない。なお、原子炉周辺建屋は一部鉄骨造であり、飛来物衝突により貫通する可能性があるが、対象となるエリアに配置されている使用済燃料ピットへの設計飛来物の侵入について影響評価を実施し問題ないことを確認している。また、タービン建屋については飛来物衝突による建屋貫通の可能性を否定できず、その場合2次冷却系設備の損傷に起因する事象が発生する。</p> <p>【屋外設備】</p> <p>屋外に設置されている安全上重要な機器については、竜巻飛来物防護対策設備の設置や飛来物の固縛対策の実施により、発生頻度が極めて小さい風速100m/sの竜巻による飛来物衝突を想定しても、貫通による設備への影響はないものの、シナリオの選定に当たって</p>	<p>② 飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷</p> <p>建屋及び屋内外設備に対する飛来物の衝撃荷重により発生可能性のあるシナリオは以下のとおり。 <建屋></p> <p>飛来物が建屋外壁を貫通することにより、屋内設備に波及的影響を及ぼすことが考えられるが、発生可能性のあるシナリオについては、<屋内設備>で選定する</p> <p><屋外設備></p>	<p>②飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷</p> <p>建屋及び屋内外設備に対する飛来物の衝撃荷重により発生可能性のあるシナリオは以下のとおり。 <建屋></p> <p>飛来物が建屋外壁を貫通することにより、屋内設備に波及的影響を及ぼすことが考えられるが、発生可能性のあるシナリオについては、<屋内設備>で選定する。</p> <p><屋外設備></p>	<p>■評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映 ・建屋に対する飛来物の衝撃荷重により発生するシナリオは屋内設備への損傷によるものであることから、泊は屋内設備に対する評価において検討している

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>は以下のとおり各機器が損傷することを想定した。</p> <p>・海水ポンプ損傷 海水ポンプ3台すべてが損傷することにより原子炉補機冷却機能が喪失し、従属的にディーゼル発電機も機能喪失する。ディーゼル発電機が機能喪失した場合、同時に上記(2)①の外部電源喪失の発生を想定すると、全交流動力電源喪失となる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系 (275kV 開閉所, 66kV 開閉所, 変圧器, 送電線) 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 ・排気筒 飛来物の衝撃荷重により排気筒が損傷した場合、「隔離事象」に至るシナリオ ・非常用ガス処理系 (屋外露出部) 飛来物の衝撃荷重により非常用ガス処理系 (屋外露出部) が損傷した場合、「計画外停止」に至るシナリオ ・復水貯蔵タンク 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 ・非常用ディーゼル発電機等の付属機器 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 ・原子炉補機冷却海水系 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 ・タービン補機冷却海水系 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 ・循環水系 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 	<ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系 (275kV 開閉所, 66kV 開閉所 (後備用), 変圧器, 送電線) 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様。 ・排気筒 飛来物の衝撃荷重により排気筒が損傷した場合、アニュラス空気浄化設備が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・ディーゼル発電機の付属機器 飛来物の衝撃荷重によりディーゼル発電機の付属機器が損傷した場合、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。仮に外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。 ・主蒸気逃がし弁消音器 飛来物の衝撃荷重により主蒸気逃がし弁消音器が損傷した場合、主蒸気逃がし弁が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・主蒸気安全弁排気管 飛来物の衝撃荷重により主蒸気安全弁排気管が損傷した場合、主蒸気安全弁が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・タービン動補助給水ポンプ排気管 飛来物の衝撃荷重によりタービン動補助給水ポンプ排気管が損傷した場合、タービン動補助給水ポンプ 	<p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は風荷重に対しては十分裕度のある設計となっておりシナリオの選定は不要としているが、女川と同様にシナリオとして選定している <p>【大飯】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は原子炉補機冷却海水ポンプは循環水ポンプ建屋内に設置されているため、屋内設備として扱っている

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<屋内設備>	<p>が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ディーゼル発電機燃料油貯油槽ペント管 飛来物の衝撃荷重によりディーゼル発電機燃料油貯油槽ペント管が損傷した場合、ディーゼル発電機が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。 <p><屋内設備></p> <ul style="list-style-type: none"> ・炉内核計測装置 原子炉建屋に設置している炉内核計測装置の付属機器が建屋外壁を貫通した飛来物の衝突により損傷した場合、炉内核計測装置が機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・制御用空気圧縮装置 原子炉建屋に設置している制御用空気圧縮装置が建屋外壁を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・補助給水設備 原子炉建屋に設置している補助給水設備が建屋外壁を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・1次系純水タンク 原子炉建屋に設置している1次系純水タンクが建屋外壁を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・プローダウン設備 原子炉建屋に設置しているプローダウン設備が建屋外壁を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・制御棒駆動装置電源 原子炉建屋に設置している制御棒駆動装置電源が建屋外壁を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・原子炉トリップ遮断器盤 	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>原子炉建屋に設置している原子炉トリップ遮断器盤が建屋外壁を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・制御棒制御装置 原子炉建屋に設置している制御棒制御装置が建屋外壁を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・主蒸気管室空調装置 原子炉建屋に設置している主蒸気管室空調装置に建屋外壁を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・主蒸気管等 原子炉建屋に設置している主蒸気管等が建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「2次冷却系の破断」又は「手動停止」に至るシナリオ。 ・燃料取替用水ピット 原子炉建屋に設置している燃料取替用水ピットが建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・原子炉補機冷却水サージタンク 原子炉建屋に設置している原子炉補機冷却水サージタンクが建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「原子炉補機冷却機能喪失」に至るシナリオ。 ・空調用冷水膨張タンク 原子炉建屋に設置している空調用冷水膨張タンクが建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ・中央制御室空調装置 原子炉補助建屋に設置している中央制御室空調装置が建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に 	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・泊は他の記載と表現を統一している

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>非常用ディーゼル発電設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ、燃料ディタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ、残留熱除去系熱交換器に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ、原子炉建屋給気隔離弁に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「計画外停止」に至るシナリオ</p> <p>タービン建屋に設置している気体廃棄物処理系に建屋外壁</p>	<p>至るシナリオ。</p> <p>なお、中央制御室の換気が困難になった場合、中央制御室の温度が上昇するが、即、中央制御室の機器へ影響が及ぶことはなく、また、竜巻の影響は瞬時であり、竜巻襲来後の対応は十分可能であるため複数の信号系損傷により制御不能に至るシナリオの選定は不要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全補機開閉器室空調装置 原子炉補助建屋に設置している安全補機開閉器室空調装置が建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 蓄電池室排気装置 原子炉補助建屋に設置している蓄電池室排気装置が建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 補助建屋空調装置 原子炉補助建屋に設置している補助建屋空調装置が建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 試料採取室空調装置 原子炉補助建屋に設置している試料採取室空調装置が建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。 ディーゼル発電機 ディーゼル発電機建屋に設置しているディーゼル発電機が建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「手動停止」に至るシナリオ。外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。 	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・泊は他の記載と表現を統一している

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「隔離事象」に至るシナリオ、原子炉建屋排気隔壁に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「隔離事象」に至るシナリオ</p> <p>タービン建屋に設置しているタービンや発電機に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「非隔離事象」に至るシナリオ、タービン補機冷却水サージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合、「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ</p> <p>③ 風荷重、気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組合せた荷重による建屋や設備等の損傷</p> <p>建屋及び屋内外設備に対する組合せ荷重により発生可能性のあるシナリオについては、①、②に包絡される。</p>	<ul style="list-style-type: none"> タービン及び発電機 タービン建屋に設置しているタービンや発電機が建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「過渡事象」に至るシナリオ。 給水設備 タービン建屋に設置している給水設備が建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「主給水流量喪失」に至るシナリオ。 循環水ポンプ 循環水ポンプ建屋に設置している循環水ポンプが建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「過渡事象」又は「手動停止」に至るシナリオ。 原子炉補機冷却海水ポンプ 取水ピットポンプ室に設置している原子炉補機冷却海水ポンプが建屋外壁を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「原子炉補機機能喪失」に至るシナリオ。外部電源喪失の同時発生を想定した場合、「全交流動力電源喪失」に至る。 2次系設備及び電気系設備の制御盤 電気建屋に設置している2次系設備や電気系設備の制御盤が建屋外壁や天井を貫通した飛来物の衝突により物理的に損傷し、機能喪失することで、「過渡事象」又は「手動停止」に至るシナリオ。 <p>③風荷重、気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重による建屋や設備等の損傷</p> <p>建屋及び屋内外設備に対する組合せ荷重により発生可能性のあるシナリオについては、①、②に包絡される。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 記載表現の相違 ・組合せた⇨組み合わせた (以下、相違理由説明を省略)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) 起因事象の特定</p> <p>(2) 項で選定した各シナリオについて、想定を超える竜巻事象に対する裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>① 竜巻荷重による建屋及び設備の損傷 【建屋】</p> <p>・建屋倒壊</p>	<p>④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口閉塞</p> <p>竜巻により飛散した資機材、車両等が取水口周辺の海に入り取水口を閉塞させる可能性があるが、取水口は呑み口が広く、閉塞させるほどの資機材や車両等の飛散は考えられないことから考慮不要とする。</p> <p>⑤ 竜巻襲来後のがれき散乱によるアクセス性や作業性の悪化</p> <p>竜巻襲来後のがれき散乱により屋外現場へのアクセス性や屋外での作業性に影響が及ぶ可能性があるものの、設計基準事故対処設備のみで対応可能なシナリオであれば基本的に屋外現場対応はなく、仮にアクセス性や屋外作業へ影響がおよんだ場合であっても問題はない。</p> <p>そのため①～④項の影響評価の結果として、可搬型代替交流電源設備の接続といった屋外での作業が必要となるケースが確認された場合に、別途、詳細検討するものとする。</p> <p>(4) 起因事象の特定</p> <p>(3)で選定した各シナリオについて、想定を超える風荷重、気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 <建屋></p> <p>建屋内外差圧の発生に伴う原子炉建屋外側ブローアウトバルの開放による計画外停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p>	<p>④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口閉塞</p> <p>竜巻により飛散した資機材、車両等が取水口周辺の海に入り取水口を閉塞させる可能性があるが、取水口は呑み口が広く、閉塞させるほどの資機材や車両等の飛散は考えられないことから考慮不要とする。</p> <p>⑤ 竜巻襲来後のがれき散乱によるアクセス性や作業性の悪化</p> <p>竜巻襲来後のがれき散乱により屋外現場へのアクセス性や屋外での作業性に影響が及ぶ可能性があるものの、設計基準事故対処設備のみで対応可能なシナリオであれば基本的に屋外現場対応はなく、仮にアクセス性や屋外作業へ影響が及んだ場合であっても問題はない。</p> <p>そのため①～④の影響評価の結果として、可搬型代替交流電源設備の接続といった屋外での作業が必要となるケースが確認された場合に、別途、詳細検討するものとする。</p> <p>(4) 起因事象の特定</p> <p>(3)で選定した各シナリオについて、想定を超える風荷重、気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 <建屋></p>	<p>【女川】</p> <p>■ 記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・およんだ⇒及んだ <p>【女川】</p> <p>■ 個別評価による相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設構造が異なることにより特定された起因事象も異なる <p>（以下、相違理由説明を省略）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																	
<p>風速については、日本で過去に発生した竜巻の最大風速 92m/s を安全側に切り上げた風速 100m/s (年超過確率 1.7×10^{-7}) を想定する。第2.1表、第2.2表及び第2.3表に示すとおり、この程度の風速を想定しても、各建屋は評価基準に対して健全であることが確認されていることから、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスとはなりえないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断する。</p> <p>第2.1表 各建屋の竜巻荷重に対する構造骨組の健全性評価結果 (鉄筋コンクリート造部分)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋</th><th>せん断ひずみ度*</th><th>評価基準値</th><th>結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉格納容器</td><td>0.0173E-3</td><td rowspan="4">2.0E-3</td><td>○</td></tr> <tr> <td>原子炉周辺建屋</td><td>0.0149E-3</td><td>○</td></tr> <tr> <td>制御建屋</td><td>0.0084E-3</td><td>○</td></tr> <tr> <td>廃棄物処理建屋</td><td>0.0378E-3</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>*せん断ひずみ度は最もせん断ひずみ度が大きいケースを示している。</p> <p>第2.2表 各建屋の竜巻荷重に対する構造骨組の健全性評価結果 (鉄骨造部分)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋</th><th>層間変形角^{※1}</th><th>評価基準値</th><th>結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉周辺建屋</td><td>1/248</td><td>1/120</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>※1 : 層間変形角は最も層間変形角が大きいケースを示している。</p> <p>第2.3表 各建屋の竜巻荷重に対する構造骨組の健全性評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋</th><th>層せん断力(MN)*</th><th>保有水平耐力(MN)</th><th>結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タービン建屋</td><td>15.4</td><td>46.8</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>*層せん断力は最も裕度が低く評価されたケースを示している。</p> <p>【屋外設備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・送電鉄塔倒壊 <p>風荷重に対して設計上の配慮はなされているものの、設計基準を超える荷重に対して発生を否定できないため、送電鉄塔倒壊に伴う外部電源喪失については考慮すべきシナリオとして選定する。</p>	建屋	せん断ひずみ度*	評価基準値	結果	原子炉格納容器	0.0173E-3	2.0E-3	○	原子炉周辺建屋	0.0149E-3	○	制御建屋	0.0084E-3	○	廃棄物処理建屋	0.0378E-3	○	建屋	層間変形角 ^{※1}	評価基準値	結果	原子炉周辺建屋	1/248	1/120	○	建屋	層せん断力(MN)*	保有水平耐力(MN)	結果	タービン建屋	15.4	46.8	○	<p>タービン建屋上層部は鉄骨造であり、風荷重に対して設計上の配慮はなされているものの、想定を超える風荷重が建屋に作用した場合、建屋が損傷してタービン、発電機及びタービン補機冷却水サージタンクに影響を及ぼす可能性は否定できず、タービン建屋損傷に伴う非隔離事象、タービン・サポート系故障に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p>	<p>タービン建屋上層部は鉄骨造であり、風荷重に対して設計上の配慮はなされているものの、想定を超える風荷重が建屋に作用した場合、建屋が損傷してタービン、発電機及び給水設備に影響を及ぼす可能性は否定できず、タービン建屋損傷に伴う過渡事象及び主給水流量喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>循環水ポンプ建屋上層部は鉄骨造であり、風荷重に対して設計上の配慮はなされているものの、想定を超える風荷重が建屋に作用した場合、建屋が損傷して循環水ポンプに影響を及ぼす可能性は否定できず、循環水ポンプ建屋損傷に伴う過渡事象又は手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊も建屋に対する風荷重についてでは設計上の配慮はなされているが、鉄骨造の建屋については風荷重により損傷するものとして起因事象を特定している
建屋	せん断ひずみ度*	評価基準値	結果																																	
原子炉格納容器	0.0173E-3	2.0E-3	○																																	
原子炉周辺建屋	0.0149E-3		○																																	
制御建屋	0.0084E-3		○																																	
廃棄物処理建屋	0.0378E-3		○																																	
建屋	層間変形角 ^{※1}	評価基準値	結果																																	
原子炉周辺建屋	1/248	1/120	○																																	
建屋	層せん断力(MN)*	保有水平耐力(MN)	結果																																	
タービン建屋	15.4	46.8	○																																	
	<屋外設備>	<屋外設備>																																		
	外部電源系が損傷した場合、風荷重に対して設計上の配慮はなされているものの、想定を超える風荷重に対しては発生を否定できず、外部電源系の損傷に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。	外部電源系は、風荷重に対して設計上の配慮はなされているものの、想定を超える風荷重に対しては損傷の発生を否定できず、外部電源系の損傷に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・泊は<建屋>での記載表現と整合を図っている 																																	
	復水貯蔵タンクが損傷した場合、補給水系が喪失し、計画外																																			

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>・海水ポンプ</p> <p>風速については、過去に発生した最大風速 92m/s を安全側に切り上げた風速 100m/s (年超過確率 1.7×10^{-7}) を想定する。第2.4表に示すとおり、この程度の風速を想定しても、風荷重により発生する応力値は許容値を下回り、各機器は評価基準に対して健全であることが確認されていることから、有意な頻度又は影響のある事故シーケンスとはなりえないと考えられるため、考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断する。</p> <p>第2.4表 設備の構造健全性評価結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備（評価部位）</th><th>応力値(MPa)*</th><th>裕度</th><th>結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海水ポンプ (電動機支え台取合ボルト)</td><td>41</td><td>4.1</td><td>○</td></tr> <tr> <td>海水ポンプモータ (端子箱取付ボルト)</td><td>27</td><td>5.6</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>*応力値は最も裕度が低く評価されたケースを示している。</p>	設備（評価部位）	応力値(MPa)*	裕度	結果	海水ポンプ (電動機支え台取合ボルト)	41	4.1	○	海水ポンプモータ (端子箱取付ボルト)	27	5.6	○	<p>停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>非常用ディーゼル発電機等の付属機器が損傷した場合、非常用ディーゼル発電機等の機能喪失、また、外部電源喪失の同時発生による全交流動力電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>原子炉補機冷却海水系が損傷した場合、最終ヒートシンク喪失に至るシナリオが考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>高圧炉心スプレイ補機冷却海水系が損傷した場合、高圧炉心スプレイ系の機能喪失による計画外停止に至るシナリオが考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>タービン補機冷却海水系が損傷した場合、タービン補機冷却海水系喪失によるタービン・サポート系故障に至るシナリオが考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>循環水系が損傷した場合、復水器真空度喪失に伴う隔離事象に至るシナリオが考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p><屋内設備></p>	<p><屋内設備></p> <p>制御用空気圧縮機室換気装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>電動補助給水ポンプ室換気装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>ディーゼル発電機室換気装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>タービン動補助給水ポンプ室換気装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるた</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設計の相違 ・ 泊は原子炉補機冷却海水ポンプは循環水ポンプ建屋内に設置されており、竜巻による風荷重及び気圧差荷重は受けない <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 評価方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 大飯は竜巻荷重による屋内設備の損傷によって発生する起因事象は特定していない
設備（評価部位）	応力値(MPa)*	裕度	結果												
海水ポンプ (電動機支え台取合ボルト)	41	4.1	○												
海水ポンプモータ (端子箱取付ボルト)	27	5.6	○												

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>②竜巻によってもたらされる飛来物による建屋・設備の損傷</p> <p>【建屋】</p> <p>・建屋貫通</p> <p>安全上重要な機器が設置されている各建屋については、風速100m/s(年超過確率1.7×10⁻⁷)の竜巻による飛来物衝突を想定しても、第2.5表に示すとおり貫通は生じない。しかし、タービン建屋については、飛来物衝突による貫通を否定できないため、地震PRAの検討を踏まえ、外部電源喪失、2次冷却系の破断事象及び主給水流量喪失事象を考慮する。</p>	<p>②飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷</p> <p><建屋></p> <p>原子炉建屋、制御建屋及びタービン建屋は、飛来物が建屋を貫通することにより、屋内設備に波及的影響を及ぼすが、<屋内設備>として起因事象を特定する。</p>	<p>②飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷</p> <p><建屋></p> <p>原子炉建屋、原子炉補助建屋、タービン建屋、ディーゼル発電機建屋、循環水ポンプ建屋及び電気建屋は、飛来物が建屋を貫通することにより、屋内設備に波及的影響を及ぼすが、<屋内設備>として起因事象を特定する。</p> <p>中央制御室換気装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>計測制御電源室換気空調系が損傷した場合、計測制御電源室換気空調系が機能喪失し、計画外停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>原子炉補機室空調系が損傷した場合、原子炉補機室空調系が機能喪失し、計画外停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>主蒸気管室換気装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>安全補機開閉器室空調装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>蓄電池室排気装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>補助建屋空調装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>試料採取室空調装置が物理的に損傷し、機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p>	<p>【大飯】</p> <p>■評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映 ・建屋に対する飛来物の衝撃荷重により発生するシナリオは屋内設備への損傷によるものであることから、泊は屋内設備に対する評価において検討している ・泊はタービン建屋以外の建屋についても飛来物によつて建屋を貫通した場合に発

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																				
<p>第2.5表 各建屋の設計飛来物による貫通評価結果（飛来方向：鉛直）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>建屋</th><th>貫通防止に必要な厚さ(cm)</th><th>最小厚さ(cm)</th><th>結果</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉格納容器</td><td>17.5</td><td>110</td><td>○</td></tr> <tr> <td>原子炉周辺建屋*</td><td>19.3</td><td>15</td><td>○</td></tr> <tr> <td>制御建屋</td><td>19.3</td><td>20</td><td>○</td></tr> <tr> <td>廃棄物処理建屋</td><td>19.3</td><td>100</td><td>○</td></tr> </tbody> </table> <p>※：原子炉周辺建屋のうち燃料取扱エリアについては、貫通を前提とし、使用済燃料ビットへの設計飛来物の侵入について影響評価を実施</p> <p>【屋外設備】</p> <p>・海水ポンプ損傷</p> <p>風速100m/s（年超過確率 1.7×10^{-7}）を超える竜巻が発生し、かつ飛来物が対象設備に衝突する確率は小さいと考えられるが、その可能性は否定できないため、海水ポンプ損傷による原子炉補機冷却機能喪失、非常用所内交流電源喪失を考慮すべきシナリオとして選定する。外部電源喪失があった場合に全交流動力電源喪失となるが、本シナリオについては、内部事象レベル1 PRA、地震PRA及び津波PRAでも考慮しており、追加のシナリオではない。</p>	建屋	貫通防止に必要な厚さ(cm)	最小厚さ(cm)	結果	原子炉格納容器	17.5	110	○	原子炉周辺建屋*	19.3	15	○	制御建屋	19.3	20	○	廃棄物処理建屋	19.3	100	○	<p>＜屋外設備＞</p> <p>外部電源系が飛来物により損傷した場合、(4)①と同様に外部電源系の損傷に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>排気筒が飛来物により損傷した場合、気体廃棄物処理系の機能喪失に伴う隔離事象に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>非常用ガス処理系が飛来物により損傷した場合、非常用ガス処理系の機能喪失による計画外停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>復水貯蔵タンクが飛来物により損傷した場合、(4)①と同様に補給水系が喪失し、計画外停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>非常用ディーゼル発電機等の付属機器が飛来物により損傷した場合、(4)①と同様に非常用ディーゼル発電機等の機能喪失、また、外部電源喪失の同時発生による全交流動力電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>原子炉補機冷却海水系が飛来物により損傷した場合、(4)①と同様に原子炉補機冷却海水系の機能喪失による最終ヒートシンク喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>高圧炉心スプレイ補機冷却海水系が飛来物により損傷した場合、(4)①と同様に高圧炉心スプレイ補機冷却海水系の機能喪失による計画外停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>タービン補機冷却海水系が飛来物により損傷した場合、(4)①と同様にタービン補機冷却水系喪失によるタービン・サポート</p>	<p>＜屋外設備＞</p> <p>外部電源系が飛来物により損傷した場合、(4)①と同様に外部電源系の損傷に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>排気筒が飛来物により損傷した場合、アニュラス空気浄化装置が機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>ディーゼル発電機の付属機器が飛来物により損傷した場合、ディーゼル発電機が機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>主蒸気逃がし弁消音器が飛来物により損傷した場合、主蒸気逃がし弁が機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>主蒸気安全弁排気管が飛来物により損傷した場合、主蒸気安全弁が機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>タービン動補助給水ポンプ排気管が飛来物により損傷した場合、タービン動補助給水ポンプが機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>ディーゼル発電機燃料油貯油槽ペント管が飛来物により損傷</p>	<p>生が考えられる起因事象についても検討している</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>【女川】</p> <p>【大飯】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は原子炉補機冷却海水ポンプは循環水ポンプ建屋内に設置されているため、屋内設備として扱っている
建屋	貫通防止に必要な厚さ(cm)	最小厚さ(cm)	結果																				
原子炉格納容器	17.5	110	○																				
原子炉周辺建屋*	19.3	15	○																				
制御建屋	19.3	20	○																				
廃棄物処理建屋	19.3	100	○																				

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>系故障に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>循環水系が飛来物により損傷した場合、(4)①と同様に復水器真空度喪失に伴う隔離事象に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>＜屋内設備＞</p> <p>飛来物が原子炉建屋へ衝突し、貫通した場合、屋内設備の損傷の可能性を否定できないことから、原子炉補機冷却系の機能喪失に伴う最終ヒートシンク喪失、原子炉建屋給排気隔離弁の機能喪失に伴う計画外停止、原子炉補機室換気空調系の機能喪失に伴う計画外停止、ほう酸水注入系の機能喪失に伴う計画外停止、可燃性ガス濃度制御系の機能喪失に伴う計画外停止、非常用ディーゼル発電設備の機能喪失に伴う計画外停止、燃料デイタンクの機能喪失に伴う計画外停止、残留熱除去系熱交換器の機能喪失に伴う計画外停止は考えられるため、起因事象として特定する。</p>	<p>傷した場合、ディーゼル発電機設備が機能喪失することで、手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>＜屋内設備＞</p> <p>飛来物が原子炉建屋へ衝突し、貫通した場合、屋内設備の損傷の可能性を否定できないことから、</p> <p>炉内核計測装置の機能喪失に伴う手動停止、 制御用空気圧縮装置の機能喪失に伴う手動停止、 補助給水設備の機能喪失に伴う手動停止、 1次系純水タンクの機能喪失に伴う手動停止、 プローダウン設備の機能喪失に伴う手動停止、 制御棒駆動装置電源の機能喪失に伴う手動停止、 原子炉トリップ遮断器盤の機能喪失に伴う手動停止、 制御棒制御装置の機能喪失に伴う手動停止、 主蒸気管室空調装置の機能喪失に伴う手動停止、 主蒸気管等の機能喪失に伴う2次冷却系の破断、 燃料取替用水ピットの機能喪失に伴う手動停止、 原子炉補機冷却水サージタンクの機能喪失に伴う原子炉補機冷却機能喪失、 空調用冷水膨張タンクの機能喪失に伴う手動停止 は考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>飛来物が原子炉補助建屋へ衝突し、貫通した場合、屋内設備の損傷の可能性を否定できないことから、</p> <p>中央制御室空調装置の機能喪失に伴う手動停止、 安全補機開閉器室空調装置の機能喪失に伴う手動停止、 蓄電池室排気装置の機能喪失に伴う手動停止、 補助建屋空調装置の機能喪失に伴う手動停止、 試料採取室空調装置の機能喪失に伴う手動停止 は考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>飛来物がディーゼル発電機建屋へ衝突し、貫通した場合、屋内設備の損傷の可能性を否定できないことから、ディーゼル発電機の機能喪失に伴う手動停止は考えられるため、起因事象と</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価方針の相違 ・女川実績の反映 ・大飯は竜巻飛来物による屋内設備の損傷によって発生する起因事象は特定していない

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>飛来物がタービン建屋へ衝突、貫通した場合、(4)①と同様にタービン、発電機の損傷に伴う非隔離事象、タービン補機冷却水系の損傷に伴うタービン・サポート系故障、主蒸気管の損傷に伴う隔離事象、気体廃棄物処理系の機能喪失に伴う隔離事象は考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>③ 風荷重、気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組合せた荷重による建屋や設備等の損傷 (3)③のとおり、建屋及び屋内外設備に対する組合せ荷重により発生可能性のあるシナリオについては、①、②に包絡されるため、起因事象として特定不要であると判断した。</p> <p>④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口閉塞 (3)④のとおり、この損傷・機能喪失モードは考慮しないため、起因事象として特定しない。</p>	<p>して特定する。</p> <p>飛来物がタービン建屋へ衝突し、貫通した場合、(4)①と同様にタービン、発電機の損傷に伴う過渡事象、給水設備の損傷に伴う主給水流量喪失は考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>飛来物が循環水ポンプ建屋へ衝突し、貫通した場合、屋内設備の損傷の可能性を否定できないことから、 循環水ポンプの損傷に伴う過渡事象又は手動停止、 原子炉補機冷却海水ポンプの損傷に伴う原子炉補機冷却機能喪失 は考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>飛来物が電気建屋へ衝突し、貫通した場合、屋内設備の損傷の可能性を否定できないことから、2次系設備や電気系設備の制御盤の機能喪失に伴う手動停止は考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>③風荷重、気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重による建屋や設備等の損傷 (3)③のとおり、建屋及び屋内外設備に対する組合せ荷重により発生可能性のあるシナリオについては、①、②に包絡されるため、起因事象として特定不要であると判断した。</p> <p>④竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口閉塞 (3)④のとおり、この損傷・機能喪失モードは考慮しないため、起因事象として特定しない。</p>	
2. 事故シーケンスの特定	<p>上記検討により起因事象を以下のとおり選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タービン建屋損傷による2次冷却系の破断 ・タービン建屋損傷による主給水流量喪失 ・タービン建屋損傷あるいは外部送電系の機能喪失による外部電源喪失 	<p>2. 炉心損傷事故シーケンスの特定</p> <p>1.にて設計基準を超える竜巻事象に対し発生可能性のある起因事象として以下を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋外側プローアウトパネルの開放に伴う計画外停止 ・原子炉補機冷却水系の損傷に伴う最終ヒートシンク喪失 	<p>2. 事故シーケンスの特定</p> <p>1.にて設計基準を超える竜巻事象に対し発生可能性のある起因事象として以下を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タービン、発電機の損傷に伴う過渡事象 ・給水設備の損傷に伴う主給水流量喪失 ・循環水ポンプの損傷に伴う過渡事象又は手動停止
			<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 記載表現の相違 ・泊は他の記載と統一している

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・海水ポンプの機能喪失による原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>上記シナリオは、内部事象 レベル1 PRA、地震PRA及び津波PRAにて考慮しているものであり、新たに追加すべき ものはない。</p>	<p>失</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ほう酸水注入系の損傷に伴う計画外停止 ・可燃性ガス濃度制御系の損傷に伴う計画外停止 ・中央制御室換気空調系の機能喪失に伴う計画外停止 ・計測制御電源室換気空調系の機能喪失に伴う計画外停止 ・原子炉補機室空調系の機能喪失に伴う計画外停止 ・原子炉建屋給排気隔離弁の機能喪失に伴う計画外停止 ・原子炉補機室換気空調系の損傷に伴う計画外停止 ・タービン、発電機の損傷に伴う非隔離事象 ・非常用ガス処理系の損傷に伴う計画外停止 ・非常用ディーゼル発電設備の機能喪失に伴う計画外停止 ・燃料ディタンクの機能喪失に伴う計画外停止 ・残留熱除去系熱交換器の機能喪失に伴う計画外停止 ・タービン補機冷却水系の損傷に伴うタービン・サポート系故障 ・外部電源系の損傷に伴う外部電源喪失 ・復水貯蔵タンクの損傷に伴う計画外停止 ・非常用ディーゼル発電機等の付属機器の損傷、かつ外部電源喪失の同時発生に伴う全交流動力電源喪失 ・原子炉補機冷却海水系の損傷に伴う最終ヒートシンク喪失 ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系の損傷に伴う計画外停止 ・タービン補機冷却海水系の損傷に伴うタービン・サポート系故障 ・循環水系の損傷に伴う隔離事象 ・排気筒の損傷に伴う隔離事象 <p>上記起因事象については、いずれも運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系の損傷に伴う外部電源喪失 ・制御用空気圧縮機室換気装置の損傷に伴う手動停止 ・電動補助給水ポンプ室換気装置の損傷に伴う手動停止 ・ディーゼル発電機室換気装置の損傷に伴う手動停止 ・タービン動補助給水ポンプ室換気装置の損傷に伴う手動停止 ・主蒸気管室換気装置の損傷に伴う手動停止 ・中央制御室空調装置の損傷に伴う手動停止 ・安全補機開閉器室空調装置の損傷に伴う手動停止 ・蓄電池室排気装置の損傷に伴う手動停止 ・補助建屋空調装置の損傷に伴う手動停止 ・試料採取室空調装置の損傷に伴う手動停止 ・排気筒の損傷に伴う手動停止 ・ディーゼル発電機の付属機器の損傷に伴う手動停止 ・炉内核計測装置の損傷に伴う手動停止 ・制御用空気圧縮装置の損傷に伴う手動停止 ・補助給水設備の損傷に伴う手動停止 ・1次系純水タンクの損傷に伴う手動停止 ・プローダウン設備の損傷に伴う手動停止 ・制御棒駆動装置電源の損傷に伴う手動停止 ・原子炉トリップ遮断器盤の損傷に伴う手動停止 ・制御棒制御装置の損傷に伴う手動停止 ・主蒸気管室空調装置の損傷に伴う手動停止 ・主蒸気管等の損傷に伴う2次冷却系の破断 ・燃料取替用水ピットの損傷に伴う手動停止 ・原子炉補機冷却水サージタンクの損傷に伴う原子炉補機冷却機能喪失 ・空調用冷水膨張タンクの損傷に伴う手動停止 ・ディーゼル発電機の損傷に伴う手動停止 ・原子炉補機冷却海水ポンプの損傷に伴う原子炉補機冷却機能喪失 ・2次系設備や電気系設備の制御盤の損傷に伴う手動停止 <p>上記起因事象については、いずれも運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>以上から、事故シーケンス抽出に当たって考慮すべき起因事象は、外部電源喪失、2次冷却系の破断、主給水流量喪失及び原子炉補機冷却機能喪失である。また、外部電源喪失と海水ポンプ損傷による非常用所内交流電源喪失が同時に発生した場合には全交流動力電源喪失となるが、それ以上の組み合わせは考えにくく、竜巻事象を要因として発生しうる有意な頻度又は影響のある事故シーケンスグループは新たに生じないと判断される。</p> <p>なお、暴風事象については年超過確率 10^{-7}（／年）に当たる最大瞬間風速が 82.3m/s であるが、竜巻事象においては最大瞬間風速が 100m/s で評価していることから、竜巻事象の評価に包絡されると判断した。</p>	<p>よって、竜巻を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>よって、竜巻を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 記載方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映 ・泊は「風(台風)」が竜巻事象に包絡されることについては、1. (1) 及び補足1に記載している

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付 - 7 外部（森林）火災が原子炉施設へ与える影響について</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>外部火災事象により構築物、系統及び機器に発生する可能性のある影響について、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 輻射熱による機器への影響 ② ばい煙による吸気口の閉塞 ③ 送電線の絶縁影響 <p>(2) 評価対象施設、シナリオの選定</p> <p>(1) 項で抽出した影響を考慮し、プラントの安全性に影響を及ぼす可能性のある設備、シナリオは以下に示すとおりである。</p>	<p>補足 1-5 森林火災事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>森林火災により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例、国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 輻射熱による建屋や設備等の損傷 ② ばい煙による設備等の閉塞 <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す建屋及び屋外設置の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 輻射熱による建屋や設備等への損傷 <p><建屋></p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋（原子炉棟、付属棟） ・制御建屋 ・タービン建屋 <p><屋外設備></p>	<p>補足 1-5 森林火災事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定</p> <p>(1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出</p> <p>森林火災により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例、国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 輻射熱による建屋や設備等の損傷 ② ばい煙による設備等の閉塞 <p>(2) 評価対象設備の選定</p> <p>(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。</p> <p>具体的には、以下に示す建屋及び屋外設置の設備等を評価対象設備として選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 輻射熱による建屋や設備等の損傷 <p><建屋></p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋 ・原子炉補助建屋 ・タービン建屋 ・ディーゼル発電機建屋 ・循環水ポンプ建屋 ・電気建屋 <p><屋外設備></p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設計方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映 ・泊は森林火災事象の送電線への影響については、「①輻射熱による建屋や設備等の損傷」において検討している（以下、相違理由説明を省略） <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設計の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・森林火災の影響を受ける建屋が異なる（以下、相違理由説明を省略）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系 (275kV 開閉所, 66kV 開閉所, 変圧器, 送電線) ・復水貯蔵タンク <ul style="list-style-type: none"> ・非常用ディーゼル発電機等の付属設備 (排気消音器等) ・排気筒 ・非常用ガス処理系 (屋外露出部) ・原子炉補機冷却海水系 ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 ・タービン補機冷却海水系 ・循環水系 ② ばい煙による設備等の閉塞 <ul style="list-style-type: none"> ・非常用ディーゼル発電機等の付属設備 (吸気口等) <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室換気空調系 ・原子炉補機冷却海水系 (モータ) ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 (モータ) ・タービン補機冷却海水系 (モータ) ・循環水系 (モータ) (3) 起因事象になり得るシナリオの選定 <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> ① 輻射熱による機器への影響 <ul style="list-style-type: none"> ・建屋の損傷 <p>外部火災の輻射熱により、原子炉周辺建屋等のコン</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系 (275kV 開閉所, 66kV 開閉所 (後備用), 変圧器, 送電線) <ul style="list-style-type: none"> ・ディーゼル発電機の付属機器 (排気消音器等) ・排気筒 ・主蒸気逃がし弁消音器 ・主蒸気安全弁排気管 ・タービン動補助給水ポンプ排気管 ②ばい煙による設備等の閉塞 <ul style="list-style-type: none"> ・ディーゼル発電機の付属機器 (給気口, 吸気口) <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋給気ガラリ (外気取入口) ・補助建屋給気ガラリ (外気取入口) ・電気建屋給気ガラリ (外気取入口) (3) 起因事象になり得るシナリオの選定 <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> ①輻射熱による建屋や設備等の損傷 <ul style="list-style-type: none"> ・～の～の 	<p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は機能喪失により起因事象となりうるタンク類は屋内に設置されている (以下、相違理由説明を省略) <p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・森林火災の影響を受ける建屋が異なる (以下、相違理由説明を省略) <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は他の箇所と記載表現を統一している <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・～の～の
	<建屋> <p>森林火災の輻射熱による建屋への影響については、想定し得</p>	<建屋>	【大飯】

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>クリート外壁の温度が過度に上昇し、損傷に至る。</p> <p><屋外設備></p> <ul style="list-style-type: none"> 外部電源系 (275kV 開閉所, 66kV 開閉所, 変圧器, 送電線) <p>森林火災の輻射熱により外部電源系が損傷した場合、「外部電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>なお、外部電源系への影響については、想定し得る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、敷地内の外部電源系が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員（消防車隊）による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じることができることから、シナリオの選定は不要である。</p> <p>・復水貯蔵タンク</p> <p>森林火災の輻射熱による復水貯蔵タンクへの影響については、想定し得る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、復水貯蔵タンク水の最高使用温度を下回り、タンクが損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員（消防車隊）による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じることができることから、シナリオの選定は不要である。</p> <p>・非常用ディーゼル発電機等の付属設備（排気消音器等）</p>	<p>る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、建屋の許容温度を下回り、建屋が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による建屋影響について、24時間駐在している初期消火要員（消防車隊）による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じることができることから、シナリオの選定は不要である。</p> <p><屋外設備></p> <ul style="list-style-type: none"> 外部電源系 (275kV 開閉所, 66kV 開閉所 (後備用), 変圧器, 送電線) <p>森林火災の輻射熱により外部電源系が損傷した場合、「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>なお、外部電源系への影響については、想定し得る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、防火帶内の外部電源系が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じることができる。</p>	<p>る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、建屋の許容温度を下回り、建屋が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による建屋影響について、24時間駐在している初期消火要員による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じることができることから、シナリオの選定は不要である。</p> <p><屋外設備></p> <ul style="list-style-type: none"> 外部電源系 (275kV 開閉所, 66kV 開閉所 (後備用), 変圧器, 送電線) <p>森林火災の輻射熱により外部電源系が損傷した場合、「外部電源喪失」に至るシナリオ。</p> <p>なお、外部電源系への影響については、想定し得る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、防火帶内の外部電源系が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じることができる。</p> <p>・ディーゼル発電機の付属機器（排気消音器等）</p>	<p>■評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映 ・泊は離隔距離、建屋の許容温度及び消火活動の観点から、森林火災の輻射熱による建屋の損傷によるシナリオの選定は不要としている <p>【女川】</p> <p>■名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・初期消火要員（消防車隊）↔初期消火要員 <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・表現の適切化

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・海水ポンプの損傷</p> <p>外部火災の輻射熱により、海水ポンプの冷却空気温度が限界値を超え、機能喪失する。</p>	<p>森林火災の輻射熱による非常用ディーゼル発電機等の付属設備への影響については、想定し得る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、非常用ディーゼル発電機等の付属設備が受け輻射強度は低いため、非常用ディーゼル発電機等の付属設備が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員（消防車隊）による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じることができることから、シナリオの選定は不要である。</p> <p>・排気筒</p> <p>森林火災の輻射熱による排気筒への影響については、想定し得る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、排気筒が受け輻射強度は低いため、排気筒が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員（消防車隊）による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じることができることから、シナリオの選定は不要である。</p> <p>・非常用ガス処理系（屋外露出部）</p> <p>森林火災の輻射熱による非常用ガス処理系配管への影響については、想定し得る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、非常用ガス処理系配管が受け輻射強度は低いため、非常用ガス処理系配管が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員（消防車隊）による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じことができることから、シナリオの選定は不要である。</p> <p>・原子炉補機冷却海水系／高圧炉心スプレイ補機冷却海水系／タービン補機冷却海水系／循環水系（以下「海水系」という。）</p> <p>森林火災の輻射熱による海水系への影響については、想定し得る最大の火災影響評価において、防火帶</p>	<p>森林火災の輻射熱によるディーゼル発電機等の付属設備への影響については、想定し得る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、ディーゼル発電機等の付属設備が受け輻射強度は低いため、ディーゼル発電機等の付属設備が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じることができることから、シナリオの選定は不要である。</p> <p>・排気筒</p> <p>森林火災の輻射熱による排気筒への影響については、想定し得る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、排気筒が受け輻射強度は低いため、排気筒が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じことができることから、シナリオの選定は不要である。</p> <p>・主蒸気逃がし弁消音器</p> <p>森林火災の輻射熱による主蒸気逃がし弁消音器への影響については、想定し得る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、主蒸気逃がし弁消音器が受け輻射強度は低いため、主蒸気逃がし弁消音器が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じことができることから、シナリオの選定は不要である。</p> <p>・主蒸気安全弁排気管</p> <p>森林火災の輻射熱による主蒸気安全弁排気管への影響については、想定し得る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、主蒸気安全弁排気管が受け輻射強度は低いため、主蒸気安全弁排気管が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じことができることから、シナリオの選定は不要である。</p>	<p>【大飯】</p> <p>■設計の相違</p> <p>・泊は原子炉補機冷却海水ポンプは循環水ポンプ建屋内に設置されており、森林火災</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
② ばい煙による吸気口の閉塞 ディーゼル発電機の吸気口閉塞により、ディーゼル発電機の機能が喪失する。ディーゼル発電機が機能喪失し、同時に下記③の外部電源喪失の発生を想定した場合、全交流動力電源喪失に至る。	<p>外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、海水系が受ける輻射強度は低いため、海水系が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員（消防車隊）による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じることができることから、シナリオの選定は不要である。</p> <p>② ばい煙による設備等の閉塞</p> <ul style="list-style-type: none"> 非常用ディーゼル発電機等の付属設備（吸気口等）の閉塞 <p>森林火災で発生するばい煙の非常用ディーゼル発電機等の吸気口への吸込みにより吸気口が閉塞した場合でも、フィルタの取替え及び清掃が可能であることからシナリオの選定は不要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> 中央制御室換気空調系の閉塞 <p>森林火災で発生するばい煙の中央制御室換気空調系給気口への吸込みにより給気口が閉塞した場合でも、フィルタの取替え及び清掃が可能であることからシナリオの選定は不要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> 海水系（循環水系を除く）ポンプモータ空気冷却器給気口の閉塞 	<p>射強度は低いため、主蒸気安全弁排気管が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じることができることから、シナリオの選定は不要である。</p> <p>・タービン動補助給水ポンプ排気管</p> <p>森林火災の輻射熱によるタービン動補助給水ポンプ排気管への影響については、想定し得る最大の火災影響評価において、防火帶外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、タービン動補助給水ポンプ排気管が受ける輻射強度は低いため、タービン動補助給水ポンプ排気管が損傷することはない。また、森林火災の輻射熱による影響について、24時間駐在している初期消火要員による早期の消火活動も可能であり、森林火災に対する影響緩和策を講じることができることから、シナリオの選定は不要である。</p> <p>②ばい煙による設備等の閉塞</p> <ul style="list-style-type: none"> ディーゼル発電機の付属機器（給気口、吸気口）の閉塞 <p>森林火災で発生するばい煙のディーゼル発電機等の吸気口への吸込みにより吸気口が閉塞した場合でも、フィルタの取替え及び清掃が可能であることからシナリオの選定は不要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉建屋給気ガラリの外気取入口の閉塞 <p>森林火災で発生するばい煙の原子炉建屋給気ガラリの外気取入口への吸込みにより給気口が閉塞した場合でも、フィルタの取替え及び清掃が可能であることからシナリオの選定は不要である。</p> <ul style="list-style-type: none"> 主蒸気管室給気ガラリの外気取入口の閉塞 <p>森林火災で発生するばい煙の補助建屋給気ガラリ</p>	<p>の輻射熱の影響は受けない（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は森林火災によりばい煙が発生してもフィルタの取替えや清掃が可能であるためディーゼル発電機等の吸気口の閉塞によるシナリオの選定は不要としている

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>③ 送電線の絶縁影響 火災及び火災による倒木等によって、送電線が損傷し、外部電源喪失が発生する。</p> <p>(3) 起因事象の特定 (2)項で選定した各シナリオについて、想定を超える外部火災事象に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>① 輻射熱による機器への影響 ・建屋の損傷 外部火災の輻射熱による建屋影響について、外部火災の年超過頻度等の定量評価が困難であるが、事象進展を考慮すると、24時間駐在している自衛消防隊による早期の消火体制確立が可能であり、外部火災に対する影響緩和策を講じる事ができる。また、設計基準での非常に保守的な火災影響評価において、防火帯外縁（火炎側）から十分な離隔距離があることを考慮すると、建屋の許容温度を下回り、実際に各建屋の機能が損傷するにはさらに余裕がある。なお、各建屋の損傷については、地震PRAにおいてもシナリオとして考慮しており、新たに追加するものではない。</p>	<p>海水系ポンプモータは外気を取込まない構造であり、また、空冷モータの冷却流路の口径は、ばい煙の粒径より広いことから閉塞し難いため、シナリオの選定は不要である。</p> <p>・循環水系 ばい煙により循環水ポンプの空気冷却器が閉塞した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ</p> <p>(4) 起因事象の特定 (3)で選定した各シナリオについて、森林火災に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>① 輻射熱による建屋や設備等への損傷 <建屋> 森林火災の輻射熱による各建屋の損傷については、(3)①のとおり、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p> <p><屋外設備> 森林火災の輻射熱により送電線が損傷する可能性が否定できず、送電線の損傷に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。 その他の屋外設備についての損傷のシナリオについては、(3)①及び(3)②のとおり、考慮すべき起因事象としては特定不要で</p>	<p>の外気取入口への吸込みにより給気口が閉塞した場合でも、フィルタの取替え及び清掃が可能であることからシナリオの選定は不要である。</p> <p>(4) 起因事象の特定 (3)で選定した各シナリオについて、森林火災に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>① 輻射熱による建屋や設備等への影響 <建屋> 森林火災の輻射熱による各建屋の損傷については、(3)①のとおり、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p> <p><屋外設備> 森林火災の輻射熱により送電線が損傷する可能性が否定できず、送電線の損傷に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。 その他の屋外設備についての損傷のシナリオについては、(3)①のとおり、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判</p>	<p>【大飯】 ■評価方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は(3)にて離隔距離、建屋の許容温度及び消火活動の観点から、森林火災の輻射熱による建屋の損傷によるシナリオの選定は不要としている</p> <p>【大飯】 ■評価方針の相違 ・女川実績の反映 ・大飯は森林火災事象の送電線への影響については、「③送電線の絶縁影響」において</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>・海水ポンプの損傷</p> <p>外部火災の輻射熱による海水ポンプへの影響についても建屋の検討と同様に考慮すべきシナリオとしては抽出不要とする。なお、海水ポンプの損傷により、最終ヒートシンクが喪失し、原子炉補機冷却水系統及びディーゼル発電機の機能が喪失するが、本シナリオについては、内部事象レベル1 PRA、地震PRA及び津波PRAでも考慮しており、追加のシナリオではない。</p> <p>②ばい煙による吸気口の閉塞</p> <p>外部火災で発生するばい煙の多くは、大規模な火災で発生する強い上昇気流によってプラントの邊か上空に運ばれるため、基本的に高濃度のばい煙が吸気口に直接到達する確率は非常に低いものと考えられる。また、吸気口までばい煙が到達したとしても、吸気口にある吸気フィルタにより粒径の大きいばい煙は捕捉され、通過したばい煙粒子は過給機等に侵入するものの、機器の間隙は一般的なばい煙粒子より大きいと考えられるため、ディーゼル発電機の機能に影響を及ぼすことはないと判断し、本評価の対象外とした。</p> <p>③送電線の絶縁影響</p> <p>火災及び火災による倒木によって、送電線が損傷し、相間短絡を起こす事象については、設計上の考慮が十</p>	<p>あると判断した。</p> <p>②ばい煙による設備等の閉塞</p> <p>森林火災のばい煙等により循環水ポンプの空気冷却器が閉塞する可能性が否定できず、復水器真空度喪失による隔離事象に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p>	<p>断した。</p> <p>②ばい煙による設備等の閉塞</p> <p>森林火災のばい煙等により設備等が閉塞した場合には、(3)②のとおり、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p>	<p>検討している 【女川】 ■記載方針の相違 ・ここでは、(3)①に対して起因事象を特定しているため、泊は(3)②の記載は不要と判断した</p> <p>【女川】 ■評価結果の相違 ・泊は(3)②において起因事象となり得るシナリオが選定されなかったため、記載が異なる 【大飯】 ■評価方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は森林火災によりばい煙が発生してもフィルタの取替えや清掃が可能であるため、(3)②においてディーゼル発電機等の吸気口の閉塞によるシナリオの選定は不要としている</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>分になされているものの、森林の中の送電線の機能喪失については、否定できないため、送電系統の機能喪失による、外部電源喪失を考慮する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定 上記検討により起因事象を以下のとおり選定した。 ・外部送電系の機能喪失による外部電源喪失 　上記シナリオは、内部事象レベル1 PRA、地震PRA及び津波PRAにて考慮しているものであり、新たに追加すべきものはない。</p> <p>以上から、事故シーケンス抽出に当たって考慮すべき起因事象は、外部電源喪失のみであり、非常用所内交流電源等の必要な影響緩和設備の機能維持が図られるため、外部(森林)火災事象を要因として発生しうる有意な頻度又は影響のある事故シーケンスグループは新たに生じないと判断する。</p>	<p>2. 事故シーケンスの特定 1.にて森林火災に対し発生可能性のある起因事象として外部電源喪失及び隔離事象を特定したが、運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p> <p>よって、森林火災を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>2. 事故シーケンスの特定 1.にて森林火災に対し発生可能性のある起因事象として外部電源喪失を特定したが、運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p> <p>よって、森林火災を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>【女川】 ■評価結果の相違 ・泊は③②において起因事象となり得るシナリオが選定されなかったため、記載が異なる</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付 - 5 落雷が原子炉施設へ与える影響について</p> <p>1. 起因事象の特定 (1) 構築物、系統及び機器の損傷・機能喪失モードの抽出 落雷事象により構築物、系統及び機器に発生する可能性のある影響について、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。 ① 直撃雷による設備損傷 ② 誘導雷サージによる電子回路損傷</p> <p>(2) 評価対象施設、シナリオの選定 (1) 項で抽出した影響を考慮し、プラントの安全性に影響を及ぼす可能性のある設備、シナリオは以下に示すとおりである。</p>	<p>補足 1-6 落雷事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定 (1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出 落雷事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例、国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。 ① 屋内外計測制御設備に発生するノイズ ② 直撃雷による設備損傷 ③ 誘導雷サージによる電気盤内の回路損傷</p> <p>(2) 評価対象設備の選定 (1) で抽出した損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 具体的には、以下に示す屋内設置の設備等及び屋外設置の設備等を評価対象設備として選定した。 ① 屋内外計測制御設備に発生するノイズ • 計測制御系 ② 直撃雷による設備損傷 • 外部電源系</p>	<p>補足 1-6 落雷事象に対する事故シーケンス抽出</p> <p>1. 起因事象の特定 (1) 構築物、系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・機能喪失モードの抽出 落雷事象により設備等に発生する可能性のある影響について、国外の評価事例、国内で発生したトラブル事例も参照し、以下のとおり、損傷・機能喪失モードを抽出した。 ① 屋内外計測制御設備に発生するノイズ ② 直撃雷による設備損傷 ③ 誘導雷サージによる電気盤内の回路損傷</p> <p>(2) 評価対象施設の選定 (1) で抽出した各損傷・機能喪失モードに対し、影響を受ける可能性のある設備等のうち、プラントの運転継続や安全性に影響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 具体的には、以下に示す屋内設置の設備等及び屋外設置の設備等を評価対象設備として選定した。 ① 屋内外計測制御設備に発生するノイズ • 計測制御設備 ② 直撃雷による設備損傷 • 外部電源系（275kV開閉所、66kV開閉所（後備用）、変圧器、送電線）</p>	<p>【大飯】 ■評価方針の相違 • 女川実績の反映 • 泊は雷による計測制御設備へのノイズの影響を評価している (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■設備名称の相違 • 計測制御系⇒計測制御設備 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違 • 泊は他の箇所と表現を統一した</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>① 直撃雷による設備損傷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋外設備（送電線、海水ポンプ等）への直撃雷により、当該設備の機能喪失に至る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補機冷却海水系 ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 ・タービン補機冷却海水系 ・循環水系 <p>③ 誘導雷サージによる電気盤内の回路損傷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計測制御系 <p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定</p> <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>① 屋内外計測制御設備に発生するノイズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計測制御系 <p>ノイズにより安全保護回路が誤動作した場合、「隔離事象」又は「RPS 誤動作等」に至るシナリオ</p> <p>ノイズにより安全保護回路以外の計測制御系が誤動作した場合、「非隔離事象」、「全給水喪失」又は「水位低下事象」に至るシナリオ</p> <p>② 直撃雷による設備損傷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系 <p>直撃雷により外部電源系が損傷した場合、外部電源系の機能喪失による「外部電源喪失」に至るシナリオ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉補機冷却海水系 <p>直撃雷により原子炉補機冷却海水ポンプが損傷した場合、原子炉補機冷却海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高圧炉心スプレイ補機冷却海水系 <p>直撃雷により高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプが損傷した場合、高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ</p>	<p>③誘導雷サージによる電気盤内の回路損傷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計測制御設備 <p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定</p> <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>①屋内外計測制御設備に発生するノイズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計測制御設備 <p>ノイズにより安全保護回路が誤動作した場合に、「過渡事象」又は「手動停止」に至るシナリオ</p> <p>ノイズにより安全保護回路以外の計測制御設備が誤動作した場合に、「過渡事象」、「主給水流量喪失」又は「手動停止」に至るシナリオ</p> <p>②直撃雷による設備損傷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系（275kV開閉所、66kV開閉所（後備用）、変圧器、送電線） <p>直撃雷により外部電源系が損傷し、機能喪失することで、「外部電源喪失」に至るシナリオ</p>	<p>【女川】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は機能喪失により起因事象となりうる原子炉補機冷却海水系や循環水系の機器は循環水ポンプ建屋内の地下階に設置されており、直撃雷の影響は受けない <p>③誘導雷サージによる電気盤内の回路損傷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計測制御設備 <p>(3) 起因事象になり得るシナリオの選定</p> <p>(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して、(2)で選定した評価対象設備への影響を検討の上、発生可能性のあるシナリオを選定した。</p> <p>①屋内外計測制御設備に発生するノイズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計測制御設備 <p>ノイズにより安全保護回路が誤動作した場合に、「過渡事象」又は「手動停止」に至るシナリオ</p> <p>ノイズにより安全保護回路以外の計測制御設備が誤動作した場合に、「過渡事象」、「主給水流量喪失」又は「手動停止」に至るシナリオ</p> <p>②直撃雷による設備損傷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部電源系（275kV開閉所、66kV開閉所（後備用）、変圧器、送電線） <p>直撃雷により外部電源系が損傷し、機能喪失することで、「外部電源喪失」に至るシナリオ</p> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】 【大飯】</p> <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は機能喪失により起因事象となりうる原子炉補機冷却海水系や循環水系の機器を循環水ポンプ建屋内の地下階に設置しており、直撃雷の影響を受けない ・女川は地下ピット構造の海水ポンプ室に各海水ポンプを設置しており、周辺の構造物よりも低位置であるため

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>② 誘導雷サージによる電気盤内の電子回路損傷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建屋避雷針から誘導雷サージが建屋内に侵入し、電気盤内の電子回路が損傷する。 <p>(3) 起因事象の特定</p> <p>(2) 項で選定した各シナリオについて、想定を超える落雷事象に対しての起因事象発生可能性を評価し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>① 直撃雷への設備損傷</p> <ul style="list-style-type: none"> ・屋外設備（送電線、海水ポンプ等）への直撃雷による当該設備損傷 	<p>・タービン補機冷却海水系 直撃雷によりタービン補機冷却海水ポンプが損傷した場合、タービン補機冷却海水系の機能喪失による「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ</p> <p>・循環水系 直撃雷により循環水ポンプが損傷した場合、復水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ</p> <p>③ 誘導雷サージによる電気盤内の回路損傷</p> <p>・計測制御系 誘導雷サージにより計測制御系が損傷した場合、計測・制御系喪失により制御不能に至るシナリオ</p> <p>(4) 起因事象の特定</p> <p>(3) 項で選定した各シナリオについて、想定を上回る落雷に対する起因事象発生可能性評価を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>① 屋内外計測制御設備に発生するノイズ 落雷によって安全保護回路に発生するノイズの影響により誤動作する可能性を否定できず、隔離事象又はRPS誤動作等に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。 また、落雷によって安全保護回路以外の計測制御系に発生するノイズの影響により誤動作する可能性を否定できず、非隔離事象、全給水喪失又は水位低下事象に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。 なお、上記事象以外の誤動作（ポンプの誤起動等）については、設備の機能喪失には至らず、かつ復旧についても容易であることから、起因事象としては特定しない。</p> <p>② 直撃雷による設備損傷</p>	<p>③ 誘導雷サージによる電気盤内の回路損傷</p> <p>・計測制御設備 誘導雷サージにより計測制御設備が損傷した場合に、「複数の信号系損傷」に至るシナリオ</p> <p>(4) 起因事象の特定</p> <p>(3) 項で選定した各シナリオについて、想定を超える落雷事象に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し、事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を行った。</p> <p>① 屋内外計測制御設備に発生するノイズ 落雷によって安全保護回路に発生するノイズの影響により誤動作する可能性を否定できず、過渡事象又は手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。 また、落雷によって安全保護回路以外の計測制御設備に発生するノイズの影響により誤動作する可能性を否定できず、過渡事象、主給水流量喪失又は手動停止に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。 なお、上記事象以外の誤動作（ポンプの誤起動等）については、設備の機能喪失には至らず、かつ復旧についても容易であることから、起因事象としては特定しない。</p> <p>② 直撃雷による設備損傷</p>	<p>落雷の影響を受けにくいもの、電動機は屋外にあるため、評価対象として選定している (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は他の箇所と記載を統一している</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>送電線は架空地線で直撃雷の確率低減対策を実施しているが、受雷した場合は送電系損傷により外部電源喪失に至る。</p> <p>また、海水ポンプについては竜巻飛来物防護対策設備の一部による避雷効果を期待できるが、海水ポンプモータ部に関しては想定を超える雷擊によって機能喪失する可能性を否定できないため、海水ポンプ損傷による原子炉補機冷却機能喪失及び非常用所内交流電源喪失を考慮すべきシナリオとして選定する。</p> <p>② 誘導雷サージによる電気盤内の電子回路損傷 落雷による誘導雷サージを接地網に効果的に導くことができない場合には、電気盤内の絶縁耐力が低い電子回路が損傷し、原子炉施設の安全保護系機能が喪失する。ただし、安全保護系の電子回路に使用するケーブルはシールドケーブルを使用し、シールドを接地し、かつ、検出器から制御設備までのケーブルは、基本的に建屋内に設置されているため、電子回路が影響を受けるような誘導雷サージの侵入はないものと判断される。</p>	<p>外部電源系に過渡な電流が発生した場合、機器には雷サージの影響を緩和するため保安器が設置されているが、落雷が発生した場合、外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>原子炉補機冷却海水系は、地下ピット構造の海水ポンプ室に設置していることから落雷の影響を受けにくいが、電動機部に関しては落雷によって機能喪失する可能性を否定できない。また、区分分離が実施された複数の系統に期待できるが、同時に機能喪失することを保守的に考慮し、最終ヒートシンク喪失に至るシナリオは考えられるため起因事象として特定する。</p> <p>高圧炉心スプレイ補機冷却海水系は、地下ピット構造の海水ポンプ室に設置していることから落雷の影響を受けにくいが、海水ポンプモータ部に関しては落雷によって機能喪失する可能性を否定できないため、計画外停止に至るシナリオは考えられるため起因事象として特定する。</p> <p>タービン補機冷却海水系は、地下ピット構造の海水ポンプ室に設置していることから落雷の影響を受けにくいが、海水ポンプモータに関しては落雷によって機能喪失する可能性を否定できないことから、タービン・サポート系故障に至るシナリオは考えられるため起因事象として特定する。</p> <p>循環水ポンプ用電動機部に関しては落雷によって機能喪失する可能性を否定できないため、隔離事象に至るシナリオは考えられるため起因事象として特定する。</p> <p>③ 誘導雷サージによる電気盤内の回路損傷 落雷による誘導雷サージを接地網に効果的に導くことができない場合には、電気盤内の絶縁耐力が低い回路が損傷し、原子炉施設の安全保護系機能が喪失する。しかし、安全保護回路は金属シールド付ケーブルを使用し、屋内に設置されているため、損傷に至る有意なサージの侵入はないものと判断されることから、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p>	<p>外部電源系に過度な電流が発生した場合、機器には雷サージの影響を緩和するため保安器が設置されているが、落雷が発生した場合、外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>③誘導雷サージによる電気盤内の回路損傷 落雷による誘導雷サージを接地網に効果的に導くことができない場合には、電気盤内の絶縁耐力が低い回路が損傷し、発電用原子炉施設の安全保護系機能が喪失する。しかし、安全保護回路は金属シールド付ケーブルを使用し、屋内に設置されているため、損傷に至る有意なサージの侵入はないものと判断されることから、考慮すべき起因事象としては特定不要であると判断した。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 記載表現の相違 ・ 原子炉施設⇒発電用原子炉施設

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 事故シーケンスの特定</p> <p>上記検討により起因事象を以下のとおり選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 外部送電系への直撃雷による外部電源喪失 ・ 海水ポンプ損傷による原子炉補機冷却機能喪失 <p>上記シナリオは、内部事象レベル1 PRA、地震PRA及び津波PRAにて考慮しているものであり、新たに追加すべきものはない。</p> <p>以上から、事故シーケンス抽出に当たって考慮すべき起因事象は、外部電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失であり、外部電源喪失と海水ポンプ損傷による非常用所内交流電源喪失が同時に発生した場合には、全交流動力電源喪失となるが、落雷事象を要因として発生しうる有意な頻度又は影響のある事故シーケンスグループは新たに生じないと判断する。</p>	<p>なお、安全保護回路以外の計測制御系は、誘導雷サージの影響により損傷し、安全保護回路以外の計測・制御系喪失により制御不能に至る可能性を否定できない。制御不能となった場合は、非隔離事象、全給水喪失又は水位低下事象に至る可能性は考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定</p> <p>1. にて設計基準を超える落雷事象に対し発生可能性のある起因事象として以下を特定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 安全保護回路に発生するノイズの影響に伴う隔離事象又はRPS誤動作等 ・ 安全保護回路以外の計測制御系に発生するノイズの影響に伴う非隔離事象、全給水喪失又は水位低下事象 ・ 外部電源系の損傷に伴う外部電源喪失 ・ 原子炉補機冷却海水系の損傷に伴う最終ヒートシンク喪失 ・ 高圧炉心スプレイ補機冷却海水系の損傷に伴う計画外停止 ・ タービン補機冷却海水系の損傷に伴うタービン・サポート系故障 ・ 循環水系の損傷に伴う復水器真空度喪失による隔離事象 ・ 安全保護回路以外の計測制御系の損傷に伴う非隔離事象、全給水喪失又は水位低下事象 <p>上記起因事象については、いずれも運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p> <p>よって、落雷を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>なお、安全保護回路以外の計測制御設備は、誘導雷サージの影響により損傷し、機能喪失することにより制御不能に至る可能性を否定できない。制御不能となつた場合は、過渡事象、主給水流量喪失又は手動停止に至る可能性は考えられるため、起因事象として特定する。</p> <p>2. 事故シーケンスの特定</p> <p>1. にて設計基準を超える落雷事象に対し発生可能性のある起因事象として以下を特定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 安全保護回路に発生するノイズの影響に伴う過渡事象又は手動停止 ・ 安全保護回路以外の計測制御設備に発生するノイズの影響に伴う過渡事象、主給水流量喪失又は手動停止 ・ 外部電源系の損傷に伴う外部電源喪失 ・ 安全保護回路以外の計測制御設備の損傷に伴う過渡事象、主給水流量喪失又は手動停止 <p>上記起因事象については、いずれも運転時の内部事象や地震、津波レベル1 PRAにて考慮していることから、追加すべき新しい事故シーケンスではない。</p> <p>よって、落雷を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シーケンスは新たに生じないと判断した。</p>	<p>【女川】</p> <p>■記載表現の相違</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
起因事象の発生が考えられるその他の自然現象と起因事象発生時の対応 (2/2)			
自然現象 考慮対象とした起因事象	起因事象の発生シナリオ	想定された他の緩和系設備 への影響	緩和系設備の機能喪失への対応
起因事象の発生が考えられるその他の自然現象と起因事象発生時の対応 (2/2)			
森林火災 外部電源喪失	送電線の輻射熱による損傷に伴う外部電源喪失	建屋内の機器には影響しないものと考えられる。また、必要な遮断機能は維持できるものと考えられる。	建屋内の機器には影響しないものと考えられる。また、必要な遮断機能は維持できるものと考えられる。
R.P.S誤動作 等	安全保護回路に発生するノイズの影響や直撃雷による影響に伴う遮断水系の損傷に伴うR.P.S誤動作等	建屋内の機器には影響しないものと考えられる。また、必要な遮断機能は維持できるものと考えられる。	建屋内の機器には影響しないものと考えられる。また、必要な遮断機能は維持できるものと考えられる。
非隔壁事象 全給水喪失	安全保護回路以外の計測制御系に発生するノイズの影響に伴う非隔壁事象 全給水喪失	建屋外の機器に対する影響を考慮して置換部品を調達すること及び建設設備を設置できることにより建屋外の機器に構成できるものと考えられる。	建屋外の機器に対する影響を考慮して置換部品を調達すること及び建設設備を設置できることにより建屋外の機器に構成できるものと考えられる。
落雷 水位低下事象 外部電源喪失 最終ヒートシンク喪失 計画外停止	安全保護回路以外の計測制御系に発生するノイズの影響に伴う外部電源喪失 直撃雷による外部電源系の損傷に伴う外部電源喪失 直撃雷による最終ヒートシンク喪失 直撃雷による高圧炉心システム機会冷却海水系の損傷 水系の損傷に伴う計画外停止	建屋外の機器には直撃雷による影響が生じる可能性が考えられる。	建屋外の機器に対する影響を考慮して置換部品を調達することにより建屋外の機器に構成できるものと考えられる。
タービン・サボー部起因事象	直撃雷によるタービン・サボート系故障		
起因事象の発生が考えられるその他の自然現象と起因事象発生時の対応 (2/2)			
自然現象 考慮対象とした起因事象	起因事象の発生シナリオ	想定された他の緩和系設備 への影響	関係設備の機能喪失への対応
起因事象の発生が考えられるその他の自然現象と起因事象発生時の対応 (2/2)			
森林火災 外部電源喪失	送電線の輻射熱による損傷に伴う外部電源喪失	建屋内の機器には影響しないものと考えられる。また、必要な遮断機能は維持できるものと考えられる。	建屋内の機器には影響しないものと考えられる。また、必要な遮断機能は維持できるものと考えられる。
過渡事象 手動停止	計測制御設備に発生するノイズ等の影響 による運動停止	建屋外の機器には直撃雷による影響が生じる可能性が考えられる。	建屋外の機器に対する影響を考慮して置換部品を調達することにより建屋外の機器に構成できるものと考えられる。
落雷 外部電源喪失	計測制御設備に発生するノイズ等の影響 による運動停止 主給水流量喪失 外部電源喪失	建屋外の機器には直撃雷による影響が生じる可能性が考えられる。	建屋外の機器に対する影響を考慮して置換部品を調達することにより建屋外の機器に構成できるものと考えられる。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由
No.	自然現象	過酷な人為事象により考え得る起因事象等 (1/3)			補足2	
		設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価			補足2	
1	衛星の落下	安全施設の機能に影響が及ぶ規模の隕石等の衝突については有意な発生頻度とはならない。したがって、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。	荷重 (衝突)	荷重 (暴風圧)	航空機落下・隕石等の評価結果が防護方針の要否判断の 10^{-7} (回/6・年) を超えないため、航空機落下による防護設計を必要としない。 なお、当該事象が方が一発生した場合には、大規模爆発及び大規模な大火が発生することを想定し、大規模損壊に対する影響範囲を広くする。	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、人為事象の影響については補足2に記載している
2	パイプライン事故	温度 はい煙、有毒ガス はい煙による閉塞	荷重 幅射熱	荷重 幅射熱	鉄道路線、主要道路、航路及び石油コンビナート施設は発電所から十分な離隔距離が確保されており、危険物を搭載した車両及び船舶を含む事故等による発電所への有毒ガスの影響はない。	【女川】 ■ 評価結果の相違
3	有毒ガス	有毒ガス 有毒ガスの侵入 はい煙、有毒ガス はい煙による閉塞	荷重 幅射熱	荷重 幅射熱	航空機落下隕石等の評価結果が防護方針の要否判断の 10^{-7} (回/6・年) を超えないため、航空機落下による防護設計を必要としない。 なお、当該事象が方が一発生した場合には、大規模爆発及び大規模な大火が発生することを想定し、大規模損壊に対する影響範囲を広くする。	
4	タービンミサイル	有意な衝突頻度にならないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象はない」と判断。	荷重 (衝突)	荷重 (暴風圧)	発電所周辺にはパイプラインはないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象はない」と判断。	
5	飛来物 (航空機落下)	有毒ガス 有毒ガスの侵入 はい煙、有毒ガス はい煙による閉塞	荷重 幅射熱	荷重 幅射熱	飛道路線、主要道路、航路及び石油コンビナート施設は発電所から十分な離隔距離が確保されており、危険物を搭載した車両及び船舶を含む事故等による発電所への有毒ガスの影響はない。	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由								
過酷な人為事象により考え得る起因事象等 (2/3)																				
設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価																				
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等	相違理由								
6	船舶の衝突	閉塞(海水系)	固体・液体不純物の放出 による海水系ストレーナ等の閉塞	6	船舶事故	漂流船が発電所港内に侵入した場合であっても、ガーテンウォールにより直接受水設備を損傷させることはないが、仮にさらに内部シナオとなる。	漂流船が航行している場合は、海水系に取水される設備で十分保護されていると想定されるが、仮に影響が生じた場合は、最終ヒートシンクが機関室に至るシナオとなる。	6	船舶の衝突	閉塞(海水系)	固体・液体不純物の放出 による海水系ストレーナ等の閉塞	船舶事例により流出した化学物質については、海水系に取水される設備では十分保護されていると想定されるが、仮に影響が生じた場合は、最終ヒートシンクが機関室に至るシナオとなる。	漂流船所固辺に化学プラントは立地していない。また、敷地内の化粧品は適切に管理しており、放出した場合には、海水系による影響が最も大きいと判断。また、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮するが、仮に発生を想定しても、その影響は船舶の衝突(No.6)の評価に包括される。	【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は女川の記載方針に統一するため、人為事象の影響については補足2に記載している						
7	水中の化学物質	閉塞(海水系)	海水中に流出した化学物質による海水系ストレーナ等の閉塞	7	水中の化学物質	閉塞(海水系)	海水中に流出した化学物質による海水系ストレーナ等の閉塞	7	爆発	荷重	荷重(衝突)	女川原子力発電所に最も近い石油コンビナート地区及び仙台地区であるが、西南西に約40kmの距離があることから、爆発の影響が安全施設の安全機能に及ぼすものではない。また、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮するが、仮に発生を想定しても、その影響は爆発(No.7)の評価に包括される。	【女川】 ■ 評価結果の相違							
8				8				8												
9	軍事施設からのミサイル	偶発的なミサイル到達	偶発的なミサイル到達は考え難いため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象はないと判断。	9	軍事施設からのミサイル	偶発的なミサイル到達	偶発的なミサイル到達は考え難いため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象はないと判断。	9	爆発	荷重	荷重(爆風圧)	泊の影響が及ばない範囲距離を確保している。								

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由
No.	自然現象	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	設計基準を超える起因事象等	想定された起因事象等					
10	掘削工事	敷地内で掘削工事を行う場合は、事前調査で埋設ケーブル・配管位置の確認を行うため、設備の損傷・機能喪失が発生するシナリオは考え難い。	敷地外で掘削工事を行う場合は、送電鉄塔の倒壊の可能性があるが、複数回線が同時に損傷するシナリオは考え難い。						
11	内部溢水	別紙1 表1に示すとおり。							
12	電磁的障害	電気的影響	サーチ・ノイズ 電磁波	安全保護回路は、日本産業規格(JIS)等に基づき、ライフルタや露線遮蔽の設置により、サーチ・ノイズの侵入を防止する。機器遮蔽や金属シールドケーブルの適用により電磁波の侵入を防ぐとともに、機器遮蔽・機能喪失が発生するシナリオは考え難い。					
13	ダムの崩壊	浸水	ダムの崩壊による浸水	発電所周辺にダムや堰堤はないため、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象はない」と判断。					
14	近隣工場等の火災		温度	輻射熱 ばい煙による障害	自然現象 森林火災(No.19)の影響に包絡される。				
			ばい煙、有毒ガス	自然現象 森林火災(No.19)の影響に包絡される。	換気装置の外気取入口にはライフルタを設置しているため、一定以上の程度のばい煙エロジションが発生する場合は、中央制御室換気空調系により侵入を阻止できることはない。それ以外の換気空調系においては、運転を停止することにより外の換気空調系へ漏れることによって、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生がないと判断。				
過酷な人為事象により考え得る起因事象等 (3/3)									
No.	自然現象	設計基準を超える事象の発生を想定した場合の評価	設備等の損傷・機能喪失モードの抽出	想定される起因事象等					
10	掘削工事	敷地内で掘削工事を行う場合は、事前調査で埋設ケーブル・配管位置の確認を行うため、設備の損傷・機能喪失が発生するシナリオは考え難い。	敷地外で掘削工事を行う場合は、送電鉄塔の倒壊の可能性があるが、複数回線が同時に損傷するシナリオは考え難い。						
11	内部溢水	別紙1 第1表に示すとおり。							
12	電磁的障害	電気的影響	サーチ・ノイズ 電磁波	安全保護回路は、日本産業規格(JIS)等に基づき、ライフルタや露線遮蔽の設置により、サーチ・ノイズの侵入を防止する。機器遮蔽・機能喪失が発生するシナリオは考え難い。	安全保護回路は、日本産業規格(JIS)等に基づき、ライフルタや露線遮蔽の設置により、サーチ・ノイズの侵入を防止する。機器遮蔽・機能喪失が発生するシナリオは考え難い。				
13	ダムの崩壊	浸水	ダムの崩壊による浸水	自然現象 森林火災(No.18)の影響に包絡される。	自然現象 森林火災(No.18)の影響に包絡される。				
14	近隣工場等の火災		温度	ばい煙による障害	換気装置の外気取入経路にはライフルタを設置しているため、一定以上のばい煙はライフルタにより侵入を阻止できる。また、ばい煙の侵入が想定されると同時に、運転を停止する。運転を停止することにより外の換気空調系へ漏れることによって、本事象から事故シーケンスの抽出に当たって考慮すべき起因事象の発生はない」と判断。				

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

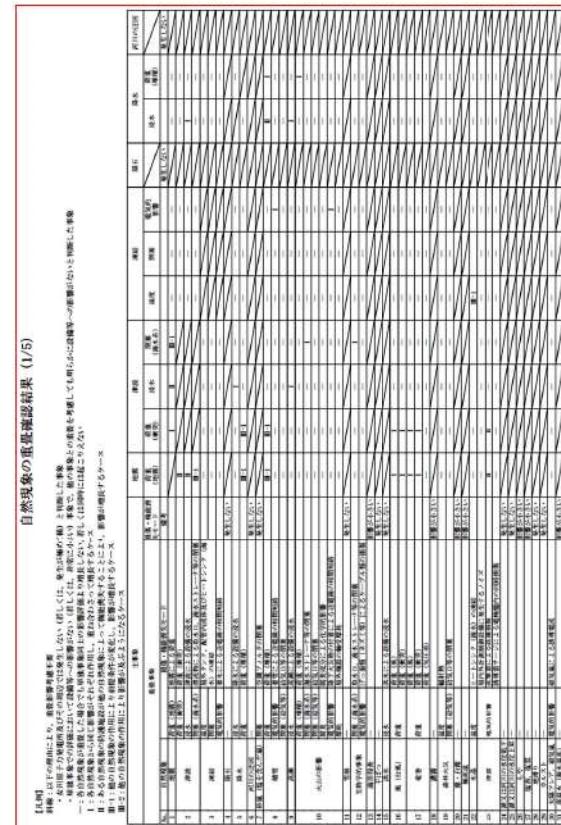
第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	補足3	補足3	

自然現象の重要性認証結果 (1/5)



【大飯】

■ 記載方針の相違

- ・女川実績の反映
- ・泊は自然現象の重複影響の評価をしている

【女川】

■ 評価結果の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<div style="text-align: center;"> </div>	<div style="text-align: center;"> </div>	<div style="text-align: center;"> </div>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 記載方針の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映 ・泊は自然現象の重疊影響の評価をしている <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 評価結果の相違

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<p style="text-align: center;">自然現象の重畠確認結果 (4/5)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>現象名</th> <th>現象内容</th> <th>確認状況</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>大雨</td><td>雨雲が現れ、雨が降る現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>風速</td><td>風速が強くなる現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>雨量</td><td>雨量が増加する現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>波浪</td><td>波浪が高くなる現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>潮位</td><td>潮位が高くなる現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>潮干</td><td>潮干が現れる現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>雲</td><td>雲が現れる現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>雷</td><td>雷が鳴る現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>風向</td><td>風向が変化する現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>火山噴火</td><td>火山噴火による噴煙や火砕流等の現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>地震</td><td>地震による揺れや地動音等の現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>津波</td><td>津波による水位上昇や浸水現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>台風</td><td>台風による風速・雨量・高潮等の現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>積雪</td><td>積雪による雪面現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>豪雨</td><td>豪雨による雨量現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>高潮</td><td>高潮による水位上昇現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>暴風</td><td>暴風による風速現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>暴風雪</td><td>暴風雪による風速・積雪現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>暴風雨</td><td>暴風雨による風速・雨量現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>暴風雪雨</td><td>暴風雪雨による風速・積雪・雨量現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>暴風雪雨潮</td><td>暴風雪雨潮による風速・積雪・雨量・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>暴風雨潮</td><td>暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td>暴風潮</td><td>暴風潮による風速・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>暴風</td><td>暴風による風速現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td>暴風雪</td><td>暴風雪による風速・積雪現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td>暴風雨雪</td><td>暴風雨雪による風速・雨量・積雪現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td>暴風雨潮雪</td><td>暴風雨潮雪による風速・雨量・高潮・積雪現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td>暴風潮雪</td><td>暴風潮雪による風速・高潮・積雪現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td>暴風雪潮</td><td>暴風雪潮による風速・積雪・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td>暴風潮雨</td><td>暴風潮雨による風速・高潮・雨量現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td>暴風雨潮</td><td>暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td>暴風雨</td><td>暴風雨による風速・雨量現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td>暴風</td><td>暴風による風速現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td>暴風潮</td><td>暴風潮による風速・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td>暴風雪雨</td><td>暴風雪雨による風速・積雪・雨量現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td>暴風雪潮雨</td><td>暴風雪潮雨による風速・積雪・高潮・雨量現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td>暴風潮雨雪</td><td>暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td>暴風潮</td><td>暴風潮による風速・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td>暴風</td><td>暴風による風速現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td>暴風潮雨雪</td><td>暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> </tbody> </table>	項目	現象名	現象内容	確認状況	備考	1	大雨	雨雲が現れ、雨が降る現象	確認済み		2	風速	風速が強くなる現象	確認済み		3	雨量	雨量が増加する現象	確認済み		4	波浪	波浪が高くなる現象	確認済み		5	潮位	潮位が高くなる現象	確認済み		6	潮干	潮干が現れる現象	確認済み		7	雲	雲が現れる現象	確認済み		8	雷	雷が鳴る現象	確認済み		9	風向	風向が変化する現象	確認済み		10	火山噴火	火山噴火による噴煙や火砕流等の現象	確認済み		11	地震	地震による揺れや地動音等の現象	確認済み		12	津波	津波による水位上昇や浸水現象	確認済み		13	台風	台風による風速・雨量・高潮等の現象	確認済み		14	積雪	積雪による雪面現象	確認済み		15	豪雨	豪雨による雨量現象	確認済み		16	高潮	高潮による水位上昇現象	確認済み		17	暴風	暴風による風速現象	確認済み		18	暴風雪	暴風雪による風速・積雪現象	確認済み		19	暴風雨	暴風雨による風速・雨量現象	確認済み		20	暴風雪雨	暴風雪雨による風速・積雪・雨量現象	確認済み		21	暴風雪雨潮	暴風雪雨潮による風速・積雪・雨量・高潮現象	確認済み		22	暴風雨潮	暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象	確認済み		23	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み		24	暴風	暴風による風速現象	確認済み		25	暴風雪	暴風雪による風速・積雪現象	確認済み		26	暴風雨雪	暴風雨雪による風速・雨量・積雪現象	確認済み		27	暴風雨潮雪	暴風雨潮雪による風速・雨量・高潮・積雪現象	確認済み		28	暴風潮雪	暴風潮雪による風速・高潮・積雪現象	確認済み		29	暴風雪潮	暴風雪潮による風速・積雪・高潮現象	確認済み		30	暴風潮雨	暴風潮雨による風速・高潮・雨量現象	確認済み		31	暴風雨潮	暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象	確認済み		32	暴風雨	暴風雨による風速・雨量現象	確認済み		33	暴風	暴風による風速現象	確認済み		34	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み		35	暴風雪雨	暴風雪雨による風速・積雪・雨量現象	確認済み		36	暴風雪潮雨	暴風雪潮雨による風速・積雪・高潮・雨量現象	確認済み		37	暴風潮雨雪	暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象	確認済み		38	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み		39	暴風	暴風による風速現象	確認済み		40	暴風潮雨雪	暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象	確認済み		<p style="text-align: center;">自然現象の重畠確認結果 (4/6)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>現象名</th> <th>現象内容</th> <th>確認状況</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>大雨</td><td>雨雲が現れ、雨が降る現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>風速</td><td>風速が強くなる現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>雨量</td><td>雨量が増加する現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>波浪</td><td>波浪が高くなる現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>潮位</td><td>潮位が高くなる現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>潮干</td><td>潮干が現れる現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>雲</td><td>雲が現れる現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>雷</td><td>雷が鳴る現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>風向</td><td>風向が変化する現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>火山噴火</td><td>火山噴火による噴煙や火砕流等の現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>地震</td><td>地震による揺れや地動音等の現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>津波</td><td>津波による水位上昇や浸水現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>台風</td><td>台風による風速・雨量・高潮等の現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>積雪</td><td>積雪による雪面現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>豪雨</td><td>豪雨による雨量現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>高潮</td><td>高潮による水位上昇現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>暴風</td><td>暴風による風速現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>暴風雪</td><td>暴風雪による風速・積雪現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>暴風雨</td><td>暴風雨による風速・雨量現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>暴風雪雨</td><td>暴風雪雨による風速・積雪・雨量現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td>暴風雨潮</td><td>暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td>暴風潮</td><td>暴風潮による風速・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td>暴風雪潮</td><td>暴風雪潮による風速・積雪・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>暴風潮雨</td><td>暴風潮雨による風速・高潮・雨量現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td>暴風雨潮</td><td>暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td>暴風</td><td>暴風による風速現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td>暴風雪</td><td>暴風雪による風速・積雪現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td>暴風雨雪</td><td>暴風雨雪による風速・雨量・積雪現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td>暴風潮雨雪</td><td>暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td>暴風潮</td><td>暴風潮による風速・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td>暴風</td><td>暴風による風速現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td>暴風潮雨</td><td>暴風潮雨による風速・高潮・雨量現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td>暴風雪潮</td><td>暴風雪潮による風速・積雪・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td>暴風雨潮</td><td>暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td>暴風潮</td><td>暴風潮による風速・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td>暴風雪雨</td><td>暴風雪雨による風速・積雪・雨量現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td>暴風潮雨雪</td><td>暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td>暴風潮</td><td>暴風潮による風速・高潮現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td>暴風</td><td>暴風による風速現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td>暴風潮雨雪</td><td>暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象</td><td>確認済み</td><td></td></tr> </tbody> </table>	項目	現象名	現象内容	確認状況	備考	1	大雨	雨雲が現れ、雨が降る現象	確認済み		2	風速	風速が強くなる現象	確認済み		3	雨量	雨量が増加する現象	確認済み		4	波浪	波浪が高くなる現象	確認済み		5	潮位	潮位が高くなる現象	確認済み		6	潮干	潮干が現れる現象	確認済み		7	雲	雲が現れる現象	確認済み		8	雷	雷が鳴る現象	確認済み		9	風向	風向が変化する現象	確認済み		10	火山噴火	火山噴火による噴煙や火砕流等の現象	確認済み		11	地震	地震による揺れや地動音等の現象	確認済み		12	津波	津波による水位上昇や浸水現象	確認済み		13	台風	台風による風速・雨量・高潮等の現象	確認済み		14	積雪	積雪による雪面現象	確認済み		15	豪雨	豪雨による雨量現象	確認済み		16	高潮	高潮による水位上昇現象	確認済み		17	暴風	暴風による風速現象	確認済み		18	暴風雪	暴風雪による風速・積雪現象	確認済み		19	暴風雨	暴風雨による風速・雨量現象	確認済み		20	暴風雪雨	暴風雪雨による風速・積雪・雨量現象	確認済み		21	暴風雨潮	暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象	確認済み		22	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み		23	暴風雪潮	暴風雪潮による風速・積雪・高潮現象	確認済み		24	暴風潮雨	暴風潮雨による風速・高潮・雨量現象	確認済み		25	暴風雨潮	暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象	確認済み		26	暴風	暴風による風速現象	確認済み		27	暴風雪	暴風雪による風速・積雪現象	確認済み		28	暴風雨雪	暴風雨雪による風速・雨量・積雪現象	確認済み		29	暴風潮雨雪	暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象	確認済み		30	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み		31	暴風	暴風による風速現象	確認済み		32	暴風潮雨	暴風潮雨による風速・高潮・雨量現象	確認済み		33	暴風雪潮	暴風雪潮による風速・積雪・高潮現象	確認済み		34	暴風雨潮	暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象	確認済み		35	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み		36	暴風雪雨	暴風雪雨による風速・積雪・雨量現象	確認済み		37	暴風潮雨雪	暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象	確認済み		38	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み		39	暴風	暴風による風速現象	確認済み		40	暴風潮雨雪	暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象	確認済み		<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 女川実績の反映 泊は自然現象の重畠影響の評価をしている <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> 評価結果の相違
項目	現象名	現象内容	確認状況	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	大雨	雨雲が現れ、雨が降る現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2	風速	風速が強くなる現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3	雨量	雨量が増加する現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4	波浪	波浪が高くなる現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5	潮位	潮位が高くなる現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6	潮干	潮干が現れる現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7	雲	雲が現れる現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
8	雷	雷が鳴る現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9	風向	風向が変化する現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10	火山噴火	火山噴火による噴煙や火砕流等の現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11	地震	地震による揺れや地動音等の現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12	津波	津波による水位上昇や浸水現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13	台風	台風による風速・雨量・高潮等の現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
14	積雪	積雪による雪面現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
15	豪雨	豪雨による雨量現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16	高潮	高潮による水位上昇現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
17	暴風	暴風による風速現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
18	暴風雪	暴風雪による風速・積雪現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
19	暴風雨	暴風雨による風速・雨量現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
20	暴風雪雨	暴風雪雨による風速・積雪・雨量現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
21	暴風雪雨潮	暴風雪雨潮による風速・積雪・雨量・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
22	暴風雨潮	暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
23	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
24	暴風	暴風による風速現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
25	暴風雪	暴風雪による風速・積雪現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
26	暴風雨雪	暴風雨雪による風速・雨量・積雪現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
27	暴風雨潮雪	暴風雨潮雪による風速・雨量・高潮・積雪現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
28	暴風潮雪	暴風潮雪による風速・高潮・積雪現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
29	暴風雪潮	暴風雪潮による風速・積雪・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
30	暴風潮雨	暴風潮雨による風速・高潮・雨量現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
31	暴風雨潮	暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
32	暴風雨	暴風雨による風速・雨量現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
33	暴風	暴風による風速現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
34	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
35	暴風雪雨	暴風雪雨による風速・積雪・雨量現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
36	暴風雪潮雨	暴風雪潮雨による風速・積雪・高潮・雨量現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
37	暴風潮雨雪	暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
38	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
39	暴風	暴風による風速現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
40	暴風潮雨雪	暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
項目	現象名	現象内容	確認状況	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	大雨	雨雲が現れ、雨が降る現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2	風速	風速が強くなる現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3	雨量	雨量が増加する現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4	波浪	波浪が高くなる現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5	潮位	潮位が高くなる現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6	潮干	潮干が現れる現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7	雲	雲が現れる現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
8	雷	雷が鳴る現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9	風向	風向が変化する現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10	火山噴火	火山噴火による噴煙や火砕流等の現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11	地震	地震による揺れや地動音等の現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12	津波	津波による水位上昇や浸水現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13	台風	台風による風速・雨量・高潮等の現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
14	積雪	積雪による雪面現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
15	豪雨	豪雨による雨量現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16	高潮	高潮による水位上昇現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
17	暴風	暴風による風速現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
18	暴風雪	暴風雪による風速・積雪現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
19	暴風雨	暴風雨による風速・雨量現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
20	暴風雪雨	暴風雪雨による風速・積雪・雨量現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
21	暴風雨潮	暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
22	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
23	暴風雪潮	暴風雪潮による風速・積雪・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
24	暴風潮雨	暴風潮雨による風速・高潮・雨量現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
25	暴風雨潮	暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
26	暴風	暴風による風速現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
27	暴風雪	暴風雪による風速・積雪現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
28	暴風雨雪	暴風雨雪による風速・雨量・積雪現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
29	暴風潮雨雪	暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
30	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
31	暴風	暴風による風速現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
32	暴風潮雨	暴風潮雨による風速・高潮・雨量現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
33	暴風雪潮	暴風雪潮による風速・積雪・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
34	暴風雨潮	暴風雨潮による風速・雨量・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
35	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
36	暴風雪雨	暴風雪雨による風速・積雪・雨量現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
37	暴風潮雨雪	暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
38	暴風潮	暴風潮による風速・高潮現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
39	暴風	暴風による風速現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
40	暴風潮雨雪	暴風潮雨雪による風速・高潮・雨量・積雪現象	確認済み																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉			女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉			相違理由
									<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は自然現象の重畠影響の評価をしている <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
	<p style="text-align: center;">補足4 人為事象に関する重畳の影響について</p> <p>外部事象のうち、自然現象同士が重畳することによる影響については、補足3に示すように組合せを考慮し、単独事象とは異なる新たな影響が発生しないことを確認した。一方、人為事象については、以下に示す理由から個々の組合せについて確認する必要はなく、自然現象の重畳影響評価に包絡されると考える。</p> <p>【理由】自然現象と比べて人為事象は影響範囲が限定的（狭い）である。 自然現象の影響は、原子力施設全体に対して同時に作用する点が特徴である。一方、人為事象の場合は、人工物の事故等により引き起こされるものであり、影響範囲は当該人工物の大きさや内包する危険物量等により決まる。したがって、人為事象の場合、低頻度事象を仮定しようとしても、実際に設置されている設備や立地状況等により制限され、際限なく事象影響範囲が拡がるということはない。 以上より、各人為事象により生じる影響の特徴を踏まえ、それぞれの影響を包絡する自然現象について重畳影響を確認しておくことで、人為事象についても重畳影響を確認したことと同等になる。（表1参照）</p> <p style="text-align: center;">表1 自然現象と包絡される人為事象</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>自然現象</th> <th>特徴</th> <th>包絡される人為事象 (No.は補足2中の事象の番号)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地震</td> <td>発電用原子炉施設全体に対して外力が作用し、複数の機器が同時に機能喪失する場合がある。敷地の変動等により屋外設備の基礎や地中設備を損傷させる可能性がある。</td> <td>No.10 挖削工事</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>発電用原子炉施設への浸水により、複数の機器が同時に機能喪失する場合がある。波力により海水系機器を損傷させる可能性がある。</td> <td>No.6 船舶の衝突 No.7 水中の化学物質 No.11 内部溢水</td> </tr> <tr> <td>落雷</td> <td>発電用原子炉施設への落雷により、広範な範囲で計測系、制御系を損傷させる可能性がある。</td> <td>No.12 電磁的障害</td> </tr> <tr> <td>竜巻</td> <td>移動しながら広範囲にわたって風圧、気圧差、飛来物による影響を与える。特に飛来物については、屋外設備だけではなく、建屋内の設備を損傷させる場合もある。</td> <td>No.8 爆発（飛来物）</td> </tr> </tbody> </table>	自然現象	特徴	包絡される人為事象 (No.は補足2中の事象の番号)	地震	発電用原子炉施設全体に対して外力が作用し、複数の機器が同時に機能喪失する場合がある。敷地の変動等により屋外設備の基礎や地中設備を損傷させる可能性がある。	No.10 挖削工事	津波	発電用原子炉施設への浸水により、複数の機器が同時に機能喪失する場合がある。波力により海水系機器を損傷させる可能性がある。	No.6 船舶の衝突 No.7 水中の化学物質 No.11 内部溢水	落雷	発電用原子炉施設への落雷により、広範な範囲で計測系、制御系を損傷させる可能性がある。	No.12 電磁的障害	竜巻	移動しながら広範囲にわたって風圧、気圧差、飛来物による影響を与える。特に飛来物については、屋外設備だけではなく、建屋内の設備を損傷させる場合もある。	No.8 爆発（飛来物）	<p style="text-align: center;">補足4 人為事象に関する重畳の影響について</p> <p>外部事象のうち、自然現象同士が重畳することによる影響については、補足3に示すように組合せを考慮し、単独事象とは異なる新たな影響が発生しないことを確認した。一方、人為事象については、以下に示す理由から個々の組合せについて確認する必要はなく、自然現象の重畳影響評価に包絡されると考える。</p> <p>【理由】自然現象と比べて人為事象は影響範囲が限定的（狭い）である。 自然現象の影響は、原子力施設全体に対して同時に作用する点が特徴である。一方、人為事象の場合は、人工物の事故等により引き起こされるものであり、影響範囲は当該人工物の大きさや内包する危険物量等により決まる。したがって、人為事象の場合、低頻度事象を仮定しようとしても、実際に設置されている設備や立地状況等により制限され、際限なく事象影響範囲が拡がるということはない。 以上より、各人為事象により生じる影響の特徴を踏まえ、それぞれの影響を包絡する自然現象について重畳影響を確認しておくことで、人為事象についても重畳影響を確認したことと同等になる。（第1表参照）</p> <p style="text-align: center;">第1表 自然現象と包絡される人為事象</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>自然現象</th> <th>特徴</th> <th>包絡される人為事象 (No.は補足2中の事象の番号)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地震</td> <td>発電用原子炉施設全体に対して外力が作用し、複数の機器が同時に機能喪失する場合がある。敷地の変動等により屋外設備の基礎や地中設備を損傷させる可能性がある。</td> <td>No.10 挖削工事</td> </tr> <tr> <td>津波</td> <td>発電用原子炉施設への浸水により、複数の機器が同時に機能喪失する場合がある。波力により海水系機器を損傷させる可能性がある。</td> <td>No.6 船舶の衝突 No.7 水中の化学物質 No.11 内部溢水</td> </tr> <tr> <td>落雷</td> <td>発電用原子炉施設への落雷により、広範な範囲で計測系、制御系を損傷させる可能性がある。</td> <td>No.12 電磁的障害</td> </tr> <tr> <td>竜巻</td> <td>移動しながら広範囲にわたって風圧、気圧差、飛来物による影響を与える。特に飛来物については、屋外設備だけではなく、建屋内の設備を損傷させる場合もある。</td> <td>No.8 爆発</td> </tr> </tbody> </table>	自然現象	特徴	包絡される人為事象 (No.は補足2中の事象の番号)	地震	発電用原子炉施設全体に対して外力が作用し、複数の機器が同時に機能喪失する場合がある。敷地の変動等により屋外設備の基礎や地中設備を損傷させる可能性がある。	No.10 挖削工事	津波	発電用原子炉施設への浸水により、複数の機器が同時に機能喪失する場合がある。波力により海水系機器を損傷させる可能性がある。	No.6 船舶の衝突 No.7 水中の化学物質 No.11 内部溢水	落雷	発電用原子炉施設への落雷により、広範な範囲で計測系、制御系を損傷させる可能性がある。	No.12 電磁的障害	竜巻	移動しながら広範囲にわたって風圧、気圧差、飛来物による影響を与える。特に飛来物については、屋外設備だけではなく、建屋内の設備を損傷させる場合もある。	No.8 爆発	<p style="text-align: center;">【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は人為事象の重畳影響の評価をしている</p>
自然現象	特徴	包絡される人為事象 (No.は補足2中の事象の番号)																															
地震	発電用原子炉施設全体に対して外力が作用し、複数の機器が同時に機能喪失する場合がある。敷地の変動等により屋外設備の基礎や地中設備を損傷させる可能性がある。	No.10 挖削工事																															
津波	発電用原子炉施設への浸水により、複数の機器が同時に機能喪失する場合がある。波力により海水系機器を損傷させる可能性がある。	No.6 船舶の衝突 No.7 水中の化学物質 No.11 内部溢水																															
落雷	発電用原子炉施設への落雷により、広範な範囲で計測系、制御系を損傷させる可能性がある。	No.12 電磁的障害																															
竜巻	移動しながら広範囲にわたって風圧、気圧差、飛来物による影響を与える。特に飛来物については、屋外設備だけではなく、建屋内の設備を損傷させる場合もある。	No.8 爆発（飛来物）																															
自然現象	特徴	包絡される人為事象 (No.は補足2中の事象の番号)																															
地震	発電用原子炉施設全体に対して外力が作用し、複数の機器が同時に機能喪失する場合がある。敷地の変動等により屋外設備の基礎や地中設備を損傷させる可能性がある。	No.10 挖削工事																															
津波	発電用原子炉施設への浸水により、複数の機器が同時に機能喪失する場合がある。波力により海水系機器を損傷させる可能性がある。	No.6 船舶の衝突 No.7 水中の化学物質 No.11 内部溢水																															
落雷	発電用原子炉施設への落雷により、広範な範囲で計測系、制御系を損傷させる可能性がある。	No.12 電磁的障害																															
竜巻	移動しながら広範囲にわたって風圧、気圧差、飛来物による影響を与える。特に飛来物については、屋外設備だけではなく、建屋内の設備を損傷させる場合もある。	No.8 爆発																															

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>なお、表1のとおり自然現象に包絡される人為事象以外の“その他の事象”については、以下のとおりである。</p> <p>【その他の事象】</p> <p>(1) 人為事象の影響の方が大きい場合</p> <p>火災による熱影響については、自然現象では「森林火災」、人為事象では「No.5 飛来物（航空機落下）」及び「No.14 近隣工場等の火災」で想定されるが、このうち、発電用原子炉施設に対して最も厳しい熱影響がある事象は、「No.5 飛来物（航空機落下）」である。航空機落下と発電用原子炉施設周辺で発生し得る重畳事象としては、「森林火災」と「No.14 近隣工場等の火災」の軽油タンク火災が挙げられるものの、「森林火災」の熱影響は、軽油タンク火災の熱影響に包絡できる。</p> <p>偶発的に落下する航空機による火災と、軽油タンク火災が組み合わされる重畳事象については、10^{-7}/年程度の低頻度事象ではあるものの外部火災評価の中で許容値以下の熱影響に止まることを確認済みであることを踏まえると、事象の重畠による新たな起因事象の追加はない。</p> <p>爆風圧による影響については「No.8 爆発」で想定されるが、それぞれの事象の特徴を踏まえれば、個別の重畠影響評価をするまでもなく、自然現象同士の重畠事象を評価することで影響が包絡される。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「No.8 爆発」については、発電所周辺の社会環境からみて、爆風圧の影響が発電所へ及ばないことを確認済みであることを踏まえ、単独事象として影響がないと判断 <p>(2) 人為事象の影響について考慮が不要な場合</p> <p>以下にあげる外部事象については、重畠影響を考慮するまでもなく、単独事象として発電用原子炉施設への影響を考慮する必要がないものとして整理している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○単独事象として発生頻度が稀な事象 (10^{-7}/年以下) <ul style="list-style-type: none"> No.1 衛星の落下 No.4 タービンミサイル No.5 飛来物（航空機落下） No.9 軍事施設からのミサイル 	<p>なお、第1表のとおり自然現象に包絡される人為事象以外の“その他の事象”については、以下のとおりである。</p> <p>【その他の事象】</p> <p>(1) 人為事象の影響の方が大きい場合</p> <p>火災による熱影響については、自然現象では「森林火災」、人為事象では「No.5 飛来物（航空機落下）」及び「No.14 近隣工場等の火災」で想定されるが、このうち、発電用原子炉施設に対して最も厳しい熱影響がある事象は、「No.14 近隣工場等の火災」の3号炉補助ボイラー燃料タンク火災である。3号炉補助ボイラー燃料タンク火災と発電用原子炉施設周辺で発生し得る重畠事象としては、「森林火災」と「No.5 飛来物（航空機落下）」が挙げられるものの、「森林火災」の熱影響は、航空機落下の熱影響に包絡できる。</p> <p>偶発的に落下する航空機による火災と、3号炉補助ボイラー燃料タンク火災が組み合わされる重畠事象については、10^{-7}/年程度の低頻度事象ではあるものの外部火災評価の中で許容値以下の熱影響に止まることを確認済みであることを踏まえると、事象の重畠による新たな起因事象の追加はない。</p> <p>爆風圧による影響については「No.8 爆発」で想定されるが、それぞれの事象の特徴を踏まえれば、個別の重畠影響評価をするまでもなく、自然現象同士の重畠事象を評価することで影響が包絡される。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「No.8 爆発」については、発電所周辺の社会環境からみて、爆風圧の影響が発電所へ及ばないことを確認済みであることを踏まえ、単独事象として影響がないと判断 <p>(2) 人為事象の影響について考慮が不要な場合</p> <p>以下にあげる外部事象については、重畠影響を考慮するまでもなく、単独事象として発電用原子炉施設への影響を考慮する必要がないものとして整理している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○単独事象として発生頻度が稀な事象 (10^{-7}/年以下) <ul style="list-style-type: none"> No.1 衛星の落下 No.4 タービンミサイル No.5 飛来物（航空機落下） No.9 軍事施設からのミサイル 	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 設計の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・個別プラントの設計の相違により、最も熱影響がある事象が異なる (以下、相違理由説明を省略)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<ul style="list-style-type: none"> ○発生源となる施設が発電所へ影響を及ぼす範囲にない事象 <ul style="list-style-type: none"> No.2 パイプライン事故 No.13 ダムの崩壊 ○発生しても影響が軽微な事象、影響を遮断できる事象 <ul style="list-style-type: none"> No.3 有毒ガス <p>事象ごとの状況を表2にまとめる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○発生源となる施設が発電所へ影響を及ぼす範囲にない事象 <ul style="list-style-type: none"> No.2 パイプライン事故 No.13 ダムの崩壊 ○発生しても影響が軽微な事象、影響を遮断できる事象 <ul style="list-style-type: none"> No.3 有毒ガス <p>事象ごとの状況を第2表にまとめる。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																									
	<p style="text-align: center;">表2 各人為事象が包絡される自然現象等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>人為事象</th> <th>包絡される自然現象等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>衛星の落下</td> <td>【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>パイプライン事故</td> <td>影響の及ぶ範囲に発生源となる施設なし （その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>有毒ガス</td> <td>【-】影響確認済み（その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>タービンミサイル</td> <td>【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>飛来物 (航空機落下)</td> <td>熱影響はその他の事象(1)のとおり 落下は低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>船舶の衝突</td> <td>【津波】海水系機器の性能低下</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>水中の化学物質</td> <td>【津波】海水系機器の性能低下</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>爆発</td> <td>飛来物による影響 熱影響、爆風圧の影響はその他の事象(1)のとおり</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>軍事施設からの ミサイル</td> <td>【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>掘削工事</td> <td>敷地の変動等による屋外設備の基礎や地中設備の損傷</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>内部浸水</td> <td>【津波】広範囲の機器等の同時浸水</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>電磁的障害</td> <td>【落雷】計測系、制御系へのノイズ影響等</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>ダムの崩壊</td> <td>影響の及ぶ範囲に発生源となる施設なし （その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>近隣工場等の火災</td> <td>【-】影響確認済み（その他の事象(1)のとおり）</td> </tr> </tbody> </table> <p>凡例：【】包絡される自然現象</p>	No.	人為事象	包絡される自然現象等	1	衛星の落下	【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）	2	パイプライン事故	影響の及ぶ範囲に発生源となる施設なし （その他の事象(2)のとおり）	3	有毒ガス	【-】影響確認済み（その他の事象(2)のとおり）	4	タービンミサイル	【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）	5	飛来物 (航空機落下)	熱影響はその他の事象(1)のとおり 落下は低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）	6	船舶の衝突	【津波】海水系機器の性能低下	7	水中の化学物質	【津波】海水系機器の性能低下	8	爆発	飛来物による影響 熱影響、爆風圧の影響はその他の事象(1)のとおり	9	軍事施設からの ミサイル	【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）	10	掘削工事	敷地の変動等による屋外設備の基礎や地中設備の損傷	11	内部浸水	【津波】広範囲の機器等の同時浸水	12	電磁的障害	【落雷】計測系、制御系へのノイズ影響等	13	ダムの崩壊	影響の及ぶ範囲に発生源となる施設なし （その他の事象(2)のとおり）	14	近隣工場等の火災	【-】影響確認済み（その他の事象(1)のとおり）	<p style="text-align: center;">第2表 各人為事象が包絡される自然現象等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>人為事象</th> <th>包絡される自然現象等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>衛星の落下</td> <td>【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>パイプライン事故</td> <td>【-】影響の及ぶ範囲に発生源となる施設なし （その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>有毒ガス</td> <td>【-】影響確認済み（その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>タービンミサイル</td> <td>【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>飛来物 (航空機落下)</td> <td>【-】熱影響はその他の事象(1)のとおり 落下は低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>船舶の衝突</td> <td>【津波】海水系機器の性能低下</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>水中の化学物質</td> <td>【津波】海水系機器の性能低下</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>爆発</td> <td>【危巻】飛来物による影響 熱影響、爆風圧の影響はその他の事象(1)のとおり</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>軍事施設からの ミサイル</td> <td>【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>掘削工事</td> <td>【地震】敷地の変動等による屋外設備の基礎や地中設備の損傷</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>内部浸水</td> <td>【津波】広範囲の機器等の同時浸水</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>電磁的障害</td> <td>【落雷】計測系、制御系へのノイズ影響等</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>ダムの崩壊</td> <td>【-】影響の及ぶ範囲に発生源となる施設なし （その他の事象(2)のとおり）</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>近隣工場等の火災</td> <td>【-】影響確認済み（その他の事象(1)のとおり）</td> </tr> </tbody> </table> <p>凡例：【】包絡される自然現象</p>	No.	人為事象	包絡される自然現象等	1	衛星の落下	【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）	2	パイプライン事故	【-】影響の及ぶ範囲に発生源となる施設なし （その他の事象(2)のとおり）	3	有毒ガス	【-】影響確認済み（その他の事象(2)のとおり）	4	タービンミサイル	【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）	5	飛来物 (航空機落下)	【-】熱影響はその他の事象(1)のとおり 落下は低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）	6	船舶の衝突	【津波】海水系機器の性能低下	7	水中の化学物質	【津波】海水系機器の性能低下	8	爆発	【危巻】飛来物による影響 熱影響、爆風圧の影響はその他の事象(1)のとおり	9	軍事施設からの ミサイル	【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）	10	掘削工事	【地震】敷地の変動等による屋外設備の基礎や地中設備の損傷	11	内部浸水	【津波】広範囲の機器等の同時浸水	12	電磁的障害	【落雷】計測系、制御系へのノイズ影響等	13	ダムの崩壊	【-】影響の及ぶ範囲に発生源となる施設なし （その他の事象(2)のとおり）	14	近隣工場等の火災	【-】影響確認済み（その他の事象(1)のとおり）
No.	人為事象	包絡される自然現象等																																																																																										
1	衛星の落下	【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
2	パイプライン事故	影響の及ぶ範囲に発生源となる施設なし （その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
3	有毒ガス	【-】影響確認済み（その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
4	タービンミサイル	【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
5	飛来物 (航空機落下)	熱影響はその他の事象(1)のとおり 落下は低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
6	船舶の衝突	【津波】海水系機器の性能低下																																																																																										
7	水中の化学物質	【津波】海水系機器の性能低下																																																																																										
8	爆発	飛来物による影響 熱影響、爆風圧の影響はその他の事象(1)のとおり																																																																																										
9	軍事施設からの ミサイル	【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
10	掘削工事	敷地の変動等による屋外設備の基礎や地中設備の損傷																																																																																										
11	内部浸水	【津波】広範囲の機器等の同時浸水																																																																																										
12	電磁的障害	【落雷】計測系、制御系へのノイズ影響等																																																																																										
13	ダムの崩壊	影響の及ぶ範囲に発生源となる施設なし （その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
14	近隣工場等の火災	【-】影響確認済み（その他の事象(1)のとおり）																																																																																										
No.	人為事象	包絡される自然現象等																																																																																										
1	衛星の落下	【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
2	パイプライン事故	【-】影響の及ぶ範囲に発生源となる施設なし （その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
3	有毒ガス	【-】影響確認済み（その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
4	タービンミサイル	【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
5	飛来物 (航空機落下)	【-】熱影響はその他の事象(1)のとおり 落下は低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
6	船舶の衝突	【津波】海水系機器の性能低下																																																																																										
7	水中の化学物質	【津波】海水系機器の性能低下																																																																																										
8	爆発	【危巻】飛来物による影響 熱影響、爆風圧の影響はその他の事象(1)のとおり																																																																																										
9	軍事施設からの ミサイル	【-】低頻度事象（その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
10	掘削工事	【地震】敷地の変動等による屋外設備の基礎や地中設備の損傷																																																																																										
11	内部浸水	【津波】広範囲の機器等の同時浸水																																																																																										
12	電磁的障害	【落雷】計測系、制御系へのノイズ影響等																																																																																										
13	ダムの崩壊	【-】影響の及ぶ範囲に発生源となる施設なし （その他の事象(2)のとおり）																																																																																										
14	近隣工場等の火災	【-】影響確認済み（その他の事象(1)のとおり）																																																																																										

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>添付2 地震レベル1.5PRAについて</p> <p>1. はじめに 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三十七条（重大事故等の拡大の防止等）にて要求されている格納容器の破損の防止に関する有効性評価に関し、必ず想定すべき格納容器破損モード以外の破損モードの有無について、内部事象についてはレベル1.5PRAにより確認を実施済みであるが、地震事象特有の影響について以下にて確認を実施した。</p> <p>2. 地震事象特有の格納容器破損モードについて 炉心損傷後の格納容器の健全性に影響を与える物理現象による事象進展に関し内部事象と地震事象の差はなく、地震事象特有の影響としては、地震動により直接的に格納容器本体が損傷する場合、格納容器の隔離機能又は圧力抑制機能に係る設備が損傷することで格納容器破損に至る場合が考えられる。</p> <p>(1) 格納容器本体の損傷 地震動による原子炉建屋の損傷影響により格納容器が破損に至る又は格納容器が直接的に破損に至るケースは、地震事象特有の格納容器破損モードであり、(社)日本原子力学会標準「原子力発電所の地震を起因とした確率論的安全評価実施基準：2007」では、原子炉建屋破損のχモードとして分類されている。 このケースの場合、炉心損傷時に格納容器の放射性物質閉じ込め機能は既に喪失しており、内部事象レベル1.5PRAでは格納容器隔離失敗として考慮している。</p> <p>(2) 格納容器隔離機能喪失 地震動により格納容器隔離弁が閉鎖できなくなることで、炉心損傷により発生した放射性物質が格納容器外へ直接放出される可能性がある。このケースについては、格納容器本体の損傷と同様に炉心損傷時には格納容器の放射性物質閉じ込め機能は喪失している状態であり、内部事象レベル1.5PRAでは格納容</p>	<p>添付2 地震レベル1.5PRAについて</p> <p>1. はじめに 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三十七条（重大事故等の拡大の防止等）にて要求されている原子炉格納容器の破損の防止に関する有効性評価に関し、必ず想定すべき格納容器破損モード以外の破損モードの有無について、内部事象についてはレベル1.5PRAにより確認を実施済みであるが、地震事象特有の影響について以下にて確認を実施した。</p> <p>2. 地震事象特有の格納容器破損モードについて 炉心損傷後の原子炉格納容器の健全性に影響を与える物理現象による事象進展に関し内部事象と地震事象の差はなく、地震事象特有の影響としては、地震動により直接的に原子炉格納容器本体が損傷する場合、原子炉格納容器の隔離機能又は圧力抑制機能に係る設備が損傷することで原子炉格納容器破損に至る場合が考えられる。</p> <p>(1) 原子炉格納容器本体の損傷 地震動による原子炉建屋の損傷影響により原子炉格納容器が破損に至る又は原子炉格納容器が直接的に破損に至るケースは、地震事象特有の格納容器破損モードであり、(社)日本原子力学会標準「原子力発電所の地震を起因とした確率論的安全評価実施基準：2007」では、原子炉建屋破損のχモードとして分類されている。 このケースの場合、炉心損傷時に原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能は既に喪失しており、内部事象レベル1.5PRAでは格納容器隔離失敗として考慮している。</p> <p>(2) 格納容器隔離機能喪失 地震動により原子炉格納容器隔離弁が閉鎖できなくなることで、炉心損傷により発生した放射性物質が原子炉格納容器外へ直接放出される可能性がある。このケースについては、原子炉格納容器本体の損傷と同様に炉心損傷時には原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能は喪失している状態であり、内部事象レ</p>	<p>【大飯】 ■ 記載方針の相違 ・ 女川実績の反映 ・ 泊は地震レベル1.5PRAについては添付2に記載している</p> <p>【女川】 ■ 設備名称の相違 ・ 格納容器⇒原子炉格納容器 (以下、相違理由説明を省略)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>器隔離失敗として考慮している。</p> <p>(3) 格納容器圧力抑制機能喪失 地震動により残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モード), 格納容器ペント管又はサブレッシュン・エンバの損傷により格納容器圧力を抑制できなくなり, 格納容器が過圧破損に至る可能性がある。このケースについては, 内部事象レベル1.5 PRAにおいて, 水蒸気(崩壊熱)蓄積等による過圧によって格納容器が破損に至る過圧破損モードとして考慮している。</p> <p>3. 格納容器破損防止対策に係る有効性評価事故シーケンスについて 上述のとおり, 地震事象特有の影響として格納容器や隔離機能等の地震動による損傷が考えられるものの, 重大事故の事象進展により格納容器へ圧力荷重, 熱荷重といった物理的な負荷が加わった結果として放射性物質閉じ込め機能が喪失に至るものではない。そのため, 格納容器破損防止対策の有効性評価の判断基準に照らすと, 重大事故対策の有効性評価の観点としてではなく, 対象設備の耐震性の観点から評価がなされるべきものと判断される。 加えて格納容器本体の損傷については, 内部事象レベル1.5 PRAでも想定していない機器の損傷モードであるが, 格納容器が損傷に至るような大規模地震を想定した場合, その損傷の程度や緩和系設備使用可否の評価, 事故シナリオを特定することは非常に困難である。したがって, そのような状況下においては, 地震によるプラントの損傷の程度や事象進展に応じて, 様々な格納容器破損防止対策を臨機応変に組合せて影響緩和を図るとともに, 大規模損壊対策として放水砲等の影響緩和措置を講じられるようておくことが重要と考えられる。</p> <p>4. 地震レベル1.5 PRAについて 内部事象PRAでは, レベル1 PRAの結果抽出された炉心損傷に至る事故シーケンスグループをレベル1.5 PRA評価の起</p>	<p>ベル1.5PRAでは格納容器隔離失敗として考慮している。</p> <p>(3) 格納容器圧力抑制機能喪失 地震動による格納容器スプレイ系の損傷により原子炉格納容器圧力を抑制できなくなり, 原子炉格納容器が過圧破損に至る可能性がある。このケースについては, 内部事象レベル1.5PRAにおいて, 水蒸気(崩壊熱)蓄積等による過圧によって原子炉格納容器が破損に至る過圧破損モードとして考慮している。</p> <p>3. 格納容器破損防止対策に係る有効性評価事故シーケンスについて 上述のとおり, 地震事象特有の影響として原子炉格納容器や隔離機能等の地震動による損傷が考えられるものの, 重大事故の事象進展により原子炉格納容器へ圧力荷重, 熱荷重といった物理的な負荷が加わった結果として放射性物質閉じ込め機能が喪失に至るものではない。そのため, 格納容器破損防止対策の有効性評価の判断基準に照らすと, 重大事故対策の有効性評価の観点としてはなく, 対象設備の耐震性の観点から評価がなされるべきものと判断される。 加えて原子炉格納容器本体の損傷については, 内部事象レベル1.5PRAでも想定していない機器の損傷モードであるが, 原子炉格納容器が損傷に至るような大規模地震を想定した場合, その損傷の程度や緩和系設備使用可否の評価, 事故シナリオを特定することは非常に困難である。したがって, そのような状況下においては, 地震によるプラントの損傷の程度や事象進展に応じて, 様々な格納容器破損防止対策を臨機応変に組み合わせて影響緩和を図るとともに, 大規模損壊対策として放水砲等の影響緩和措置を講じられるようにしておくことが重要と考えられる。</p> <p>4. 地震レベル1.5PRAについて 内部事象PRAでは, レベル1 PRAの結果抽出された炉心損傷に至る事故シーケンスグループをレベル1.5PRA評価の起</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 記載表現の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・ より ⇔ よる ■ 設備名称の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学会標準に記載のとおり, BWR の残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モード), 格納容器ペント管又はサブレーション・エンバはPWRの格納容器スプレイ系に相当する <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 記載表現の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・ 組合せて ⇔ 組み合わせて (以下, 相違理由説明を省略)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙1 有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際しての外部事象の考慮について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>点となるようプラント損傷状態を定義した上で、炉心損傷に至るまでのプラント状態などの観点から格納容器の健全性に影響を与える事象(過温破損、水蒸気爆発等)を抽出しているが、地震レベル1.5 PRAでは、地震事象特有の影響として原子炉建屋、格納容器等の損傷から格納容器の閉じ込め機能喪失に至るシナリオを考慮する必要がある。</p> <p>具体的には、地震レベル1 PRAにおいて緩和系に期待することができず、炉心損傷直結事象として整理している原子炉建屋損傷やE-LOCAといった事故シナリオが対象となるものの、現段階では、それら事故の起因となる設備の損傷の規模や範囲の特定には困難かつ不確実さが大きく、これらの事故シナリオが発生した場合の事象進展(炉心損傷までの時間余裕や緩和系の健全性等)を定量化することが困難な状況にある。</p> <p>そのため、今後、対象設備の損傷影響評価などの精緻化を進めるとともに、実機適用へ向けた検討を進めていくところである。</p>	<p>点となるようプラント損傷状態を定義した上で、炉心損傷に至るまでのプラント状態等の観点から原子炉格納容器の健全性に影響を与える事象(過温破損、水蒸気爆発等)を抽出しているが、地震レベル1.5PRAでは、地震事象特有の影響として原子炉建屋、原子炉格納容器等の損傷から原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失に至るシナリオを考慮する必要がある。</p> <p>具体的には、地震レベル1 PRAにおいて緩和系に期待することができず、炉心損傷直結事象として整理している原子炉建屋損傷や大破断LOCAを上回る規模のLOCA(Excess LOCA)といった事故シナリオが対象となるものの、現段階では、それら事故の起因となる設備の損傷の規模や範囲の特定には困難かつ不確実さが大きく、これらの事故シナリオが発生した場合の事象進展(炉心損傷までの時間余裕や緩和系の健全性等)を定量化することが困難な状況にある。</p> <p>そのため、今後、対象設備の損傷影響評価等の精緻化を進めるとともに、実機適用へ向けた検討を進めていくところである。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 名称の相違 ・ E-LOCA↔大破断LOCAを上回る規模の LOCA(Excess LOCA)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙3 諸外国の重大事故等対策に関する設備例について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
別紙3 国内外の重大事故等対策に関する設備例について	別紙3 諸外国の重大事故等対策に関する設備例について	別紙3 諸外国の重大事故等対策に関する設備例について	【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は有効性評価の「6.重大事故等への対応に係る措置の有効性評価の基本的考え方」での定義に従った表現をしている。（大飯と同様）
(1) 国外での先進的な対策の調査方法 国外（米国及び欧州）において整備している先進的な対策について、国外の原子力規制機関である、米国原子力規制委員会（NRC）、フランス原子力安全規制機関（ASN）等の規制文書、米国の最終安全解析書（FSAR）等の事業者公開資料、欧州におけるストレステスト報告書等の調査を実施した。 また、原子力規制機関の調査委託会社の提携先である国外コンサルティング機関から得られる情報、国外の原子力関係者を招いたセミナーでの情報、国外原子力プラントの視察情報等についても合わせて調査を実施した（第1図参照）。	1. 調査方法 諸外国（米国及び欧州）の既設プラントにおいて整備している先進的な炉心損傷防止対策について、以下の書類等から調査を実施した。 <ul style="list-style-type: none">・原子力規制機関（米国NRC、ドイツBMU等）の規制要求文書・米国における最終安全解析書（FSAR）の事業者文書・欧州におけるストレステスト報告書等 また、原子力規制機関の調査委託会社の提携先であるコンサルティング機関から得られる情報、諸外国の原子力関係者を招いたセミナーでの情報、諸外国原子力プラントの視察情報等についても調査を実施した。（図1参照）	1. 調査方法 諸外国（米国及び欧州）の既設プラントにおいて整備している先進的な炉心損傷防止対策について、以下の書類等から調査を実施した。 <ul style="list-style-type: none">・原子力規制機関（米国NRC、フランスASN等）の規制要求文書・米国における最終安全解析書（FSAR）の事業者文書・欧州におけるストレステスト報告書等 また、原子力規制機関の調査委託会社の提携先であるコンサルティング機関から得られる情報、諸外国の原子力関係者を招いたセミナーでの情報、諸外国原子力プラントの視察情報等についても調査を実施した（図1参照）。	【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一（以下、相違理由説明を省略） 【女川】 ■炉型の相違 ・諸外国における同型炉の運転実績等を踏まえ、参照する文書を選定している。（大飯と同様）
(2) 国外での先進的な対策について 調査可能な範囲内で得られた国外における炉心損傷防止対策の情報について、大飯3号炉及び4号炉で整備している対策と比較した結果を第1表に示す。	2. 調査結果 調査可能な範囲内で得られた国外既設プラントにおける炉心損傷防止対策について、女川2号炉で整備している対策と比較した結果を表1に示す。	2. 調査結果 調査可能な範囲内で得られた国外既設プラントにおける炉心損傷防止対策について、泊3号炉で整備している対策と比較した結果を表1に示す。	【女川】 ■名称の相違 ・申請プラント名称 (以下、相違理由説明を省略) ■記載表現の相違 【女川】 ■名称の相違 ・PWR及びBWR固有の事故シーケンスグループ名称

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙3 諸外国の重大事故等対策に関する設備例について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>国外の炉心損傷防止対策情報</p> <p>原子力規制機関発行の規制文書</p> <ul style="list-style-type: none"> ・米国原子力規制委員会(NRC) <ul style="list-style-type: none"> ・連邦規則(10CFR) ・Regulatory Guide 等 ・フランス原子力規制機関(ASN) <ul style="list-style-type: none"> ・政令、省令、通達 ・基本安全規則(RFS) 等 ・BMU規制指針 <ul style="list-style-type: none"> ・原子力安全委員会(RSK)勧告 ・原子力技術基準委員会(KTA)技術基準等 ・ドイツ環境・自然保護・原子炉安全省(BMU) <ul style="list-style-type: none"> ・原子力施設の評価基準規則(SAP) ・技術評価ガイド(TAG)等 ・英國原子力規制局(ONR) <ul style="list-style-type: none"> ・原子力規制機関の規制文書】 ・連邦規則(10CFR) ・Regulatory Guide 等 <p>【情報入手先】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海外コンサルティング会社による聞き取り情報 ・海外関係者を招へいして行ったセミナーでの説明資料 ・海外原子力プラント視察から得られる情報等 	<p>女川原子力発電所2号炉</p> <p>【事業者の公開文書】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・米国の最終安全解析書(FSAR)等 <p>【欧洲ストレステスト報告書】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ストレステスト国別最終報告書 ・ストレステストビアリューレポート書 ・ストレステスト後のアクションプラン等 <p>【BMU規制指針】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・BMU規制指針 ・原子力安全委員会(RSK)勧告 ・原子力技術基準委員会(KTA)技術基準等 <p>【SSM規制コード(SSMFS)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・SSM規制コード(SSMFS)等 <p>【スウェーデン放射線防護・原子力安全センター(STUK)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全設計査査指針(Guide WL 1.0)等 <p>【情報入手先】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・JANSI(日本原子力安全推進協会) ・國外原子力規制機関情報の調査委託会社 	<p>泊発電所3号炉</p> <p>原子力規制機関発行の規制文書</p> <ul style="list-style-type: none"> ・米国原子力規制委員会(NRC) <ul style="list-style-type: none"> ・連邦規則(10CFR) ・Regulatory Guide 等 ・フランス原子力規制機関(ASN) <ul style="list-style-type: none"> ・政令、省令、通達 ・基本安全規則(RFS)等 ・ドイツ環境・自然保護・原子炉安全省(BMU) <ul style="list-style-type: none"> ・BMU規制指針 ・原子力安全委員会(RSK)勧告 ・原子力技術基準委員会(KTA)技術基準等 ・英國原子力規制局(ONE) <ul style="list-style-type: none"> ・原子力施設の評価安全基準規則(SAP) ・技術評価ガイド(TAG)等 <p>事業者の公開文書</p> <ul style="list-style-type: none"> ・米国の最終安全解析書(FSAR) ・英國の建設前安全解析書(PCSR)等 <p>欧洲ストレステスト報告書</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ストレステスト国別最終報告書 ・ストレステストビアリューレポート書 ・ストレステスト後のアクションプラン等 <p>諸外国原子力規制機関情報</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海外コンサルティング会社による聞き取り情報 ・海外関係者を招へいして行ったセミナーでの説明資料 ・海外原子力プラント視察から得られる情報等 <p>【情報入手先】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子力安全推進協会(JANSI) ・國外原子力規制機関情報の調査委託会社 	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■炉型の相違 ・諸外国における同型炉の運転実績等を踏まえ、参照する文書を選定している。(大飯と同様) <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・女川に記載統一

図1 諸外国で整備している炉心損傷防止対策の調査方法

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

表 1 国・県・市での最大供給面に関する設置例の比較(1/2)	
国	各市町村別にレジ袋の供給量
県	各市町村別にレジ袋の供給量
市	各市町村別にレジ袋の供給量
都道府県	スムカーデン ・東京都 ・神奈川県 ・千葉県 ・埼玉県 ・茨城県 ・栃木県 ・群馬県 ・新潟県 ・福井県 ・富山県 ・石川県 ・岐阜県 ・愛知県 ・三重県 ・滋賀県 ・奈良県 ・和歌山県 ・大阪府 ・兵庫県 ・京都府 ・福岡県 ・大分県 ・宮崎県 ・鹿児島県 ・沖縄県
都道府県	リサイクルボックス ・東京都 ・神奈川県 ・千葉県 ・埼玉県 ・茨城県 ・栃木県 ・群馬県 ・新潟県 ・福井県 ・富山県 ・石川県 ・岐阜県 ・愛知県 ・三重県 ・滋賀県 ・奈良県 ・和歌山県 ・大阪府 ・兵庫県 ・京都府 ・福岡県 ・大分県 ・宮崎県 ・鹿児島県 ・沖縄県

表 1 国内・海外での重大事故についての設置規制比較表(1/7)			
重い安全に対する取り組みと規制の実態			
規制内容	規制方法		
想定から 規制	ドリーム		
1 がんの問題 世界	「放射線防護規則」(2002) 「放射線防護規則(改訂案)」(2007) 「放射線防護規則(改訂案)」(2008) 「放射線防護規則(改訂案)」(2009) 「放射線防護規則(改訂案)」(2010) 「放射線防護規則(改訂案)」(2011)	「放射線防護規則」(2002) 「放射線防護規則(改訂案)」(2007) 「放射線防護規則(改訂案)」(2008) 「放射線防護規則(改訂案)」(2009) 「放射線防護規則(改訂案)」(2010) 「放射線防護規則(改訂案)」(2011)	「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」
規制により シント	「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」	「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」	「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」
規制による 日本、米国、 メキシコ	「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」	「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」	「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」
松下電機	「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」	「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」	「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」 「規制ガイドライン」
まとめ	上記規制は、規制の範囲を明確に定めており、規制の範囲外では規制の対象外となる。規制の範囲内では、規制の対象となる。規制の範囲外では、規制の対象外となる。規制の範囲内では、規制の対象となる。	上記規制は、規制の範囲を明確に定めており、規制の範囲外では規制の対象外となる。規制の範囲内では、規制の対象となる。規制の範囲外では、規制の対象外となる。規制の範囲内では、規制の対象となる。	上記規制は、規制の範囲を明確に定めており、規制の範囲外では規制の対象外となる。規制の範囲内では、規制の対象となる。規制の範囲外では、規制の対象外となる。規制の範囲内では、規制の対象となる。

泊発電所3号炉

泊発電所3号炉		相違理由
		【女川】
		■炉型の相違
■ 基本構造	■ 基本構造	・PWR 及び BWR 固有の事故シーケンスグループごとに諸外国の対策例を整理しているが、国外の既設プラントと同等の対策が整備されていることを確認しており、調査方針に相違はない。
■ 基本構造	■ 基本構造	(以下、相違理由説明を省略)
■ 基本構造	■ 基本構造	■ 大飯
■ 基本構造	■ 基本構造	■ 設備名称・運用等の相違
■ 基本構造	■ 基本構造	・ 同型炉を対象とする諸外国の調査結果は基本的に同様である。
■ 基本構造	■ 基本構造	・ 自プラントにおける対策の概要については、設備名称や運用の相違はあるものの、基本的な対策方針は国内 PWR プラント共通である。
■ 基本構造	■ 基本構造	(以下、相違理由説明を省略)

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シケンスグループ及び重要事故シケンス等の選定について 別紙3 諸外国の重大事故等対策に関係する設備例について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所 2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

表1 米国・階級での重大事故等に対する設備側の計較(2/8)

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙3 諸外国の重大事故等対策に関する設備例について

大飯発電所3／4号炉

分類	事故シーケンス	想定する機器	想定する操作	米国 波動炉での重大事故等対策に関する設備例との比較(3/7)	
				米国	波動炉での重大事故等対策
2-1	炉心冷却水漏れ	炉心冷却水漏れ	炉心冷却水漏れ停止	炉心冷却水漏れ停止	炉心冷却水漏れ停止
	(炉心水)	炉心水漏れ	炉心水漏れ停止	炉心水漏れ停止	炉心水漏れ停止

女川原子力発電所2号炉

分類	事故シーケンス	想定する機器	想定する操作	米国・波州での重大事故等対策に関する設備例との比較(3/7)	
				米国	波州での重大事故等対策
3	炉心冷却水漏れ	炉心水漏れ	炉心水漏れ停止	炉心水漏れ停止	炉心水漏れ停止
	(炉心水)	炉心水漏れ	炉心水漏れ停止	炉心水漏れ停止	炉心水漏れ停止

泊発電所3号炉

分類	事故シーケンス	想定する機器	想定する操作	米国・波州での重大事故等対策に関する設備例との比較(3/8)	
				米国	波州での重大事故等対策
2-1	炉心冷却水漏れ	炉心水漏れ	炉心水漏れ停止	炉心水漏れ停止	炉心水漏れ停止
	(炉心水)	炉心水漏れ	炉心水漏れ停止	炉心水漏れ停止	炉心水漏れ停止

相違理由

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙3 諸外国の重大事故等対策に関係する設備例について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

37条 付録1・別紙3-6

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙3 諸外国の重大事故等対策に関する設備例について

大飯発電所3／4号炉

第1表 米国・欧洲での重大事故等対策に関する設備例との比較(5/8)						
分類	事故シーケンスグループ	想定する機械	重大事故等対策による代替機能の作用	米国	日本	対策の概要
2-2	原子炉損傷 炉内水位喪失	大容量ポンプによる 冷却用海水补水	—	・代替ヒートシングル として EWT 及び SRU	・非常用サービス水 系(海水/河水、 地下水)	米国 ・空冷式予備熱交換機 ・海水/河水供給 による代替機能(合 成)
主ため	海水系の代替 手段	・大容量ポンプ ・送水泵	・輔助海水ポンプ	—	—	・放水トネルからの 海水の吸い込み ・海水再循環 ・海水再供給(海水 ポンプによる最終ヒートシングル) 海水系における海水の確保手段として、冷却水を治 水系の流入口又は冷却用海水供給手続によって原 始的機能を維持する。また、スクリーピングによる海 水供給によって海水ポンプが運転しない場合、海水 ポンプによる最終ヒートシングルへの熱水供給系 海水又は海水ポンプの復旧により、海水循環 による燃料棒の熱移除が可能である。

上述の調査結果より、国外の医設アシントで実施されているる判断が、大飯3号炉及び4号炉においても実施されていることを確認した。
 なお、原子炉損傷合併機械喪失、以下に概要を示す。

○米国 IPE (NUREG-1590, Vol.1-6) における「原子炉損傷合併機械喪失 + 液体供給失敗」の施設性と対策例について調査したが、当該シーケンスに対する記載は確認できなかった。

○欧洲で確認可能な事務官公開文書である、イギリスの Sizewell B の建設前点検報告書 (PCSR) を確認した。

補助冷却系について、いくつつか補助冷却機喪失との対策が考慮されているが、当該シーケンスは確認できなかった。

※：有効評価項目において評価対象とした対策

女川原子力発電所2号炉

第1表 米国・欧洲での重大事故等対策に関する設備例との比較(5/7)						
分類	事故シーケンスグループ	想定する機械	重大事故等対策にかかる設備又は操作	米国	日本	対策の概要
4-1	燃焼廃熱去 熱機械喪失 (熱交換器 SSD 重複 喪失)	核心炉 ・原子炉損傷合 併機械喪失 ・海水ポンプ ・海水系 ・大容量ポンプ/タイプ 1)	3と同様	3と同様	1と同様	1と同様
原子炉滅止	・核心炉の冷却水系 ・核心炉の水素供給系 ・核心炉の水素供給系 ・海水系 ・大容量ポンプ/タイプ 1)	1と同様	1と同様	—	—	3と同様
原子炉滅止	・核心炉の冷却水系 ・核心炉の水素供給系 ・海水系 ・大容量ポンプ/タイプ 1)	3と同様	2と同様	—	—	3と同様
核炉ヒート シンク	・原子炉滅止 ・核心炉の水素供給系 ・海水系 ・大容量ポンプ/タイプ 1)	1と同様	1と同様	1と同様	1と同様	1と同様
海水ポンプ (海水供給 システム)	・海水系 1)	1と同様	1と同様	—	—	1と同様
海水ポンプ	・海水系 ・海水系 1)	1と同様	1と同様	—	—	1と同様
代管電源 (交流直流水 供給装置)	・可燃性ガス排 出装置	3と同様	3と同様	3と同様	3と同様	3と同様

※：有効評価項目において評価対象とした対策

泊発電所3号炉

第1表 米国・欧洲での重大事故等対策に関する設備例との比較(5/8)						
分類	事故シーケンス	想定する機械	重大事故等対策による代替機能又は操作	米国	日本	対策の概要
2-2	原子炉損傷合 併機械喪失	泊発電所3号炉 代替機能引却	・可燃性ガスが LNGによる冷却 海水ポンプ	・代替ヒートシングル として EWT 及び SRU	・常用用サービス水 系(海水/河水、 地下水)	米国 ・空冷式予備熱交換 機(他の冷却塔 による代替機能)
主ため	海水系の代替 手段	・可燃性ガスボン ブ	・可燃性ガスボン ブ	—	—	・放水トネルからの 海水の吸い込み ・海水再循環 ・海水再供給(海水 ポンプによる最終ヒート シングルへの熱水供給系) 海水系における海水の確保手段として、冷却水を治 水系の流入口又は冷却用海水供給手続によって原 始的機能を維持する。また、スクリーピングによる海 水供給によって海水ポンプが運転しない場合、海水 ポンプによる最終ヒートシングルへの熱水供給系 海水又は海水ポンプの復旧により、海水循環 による燃料棒の熱移除が可能である。

※：有効評価項目において評価対象とした対策

第1表 米国・欧洲での重大事故等対策に関する設備例との比較(5/8)						
分類	事故シーケンス	想定する機械	重大事故等対策による代替機能又は操作	米国	日本	対策の概要
2-2	原子炉損傷合 併機械喪失	泊発電所3号炉 代替機能引却	・可燃性ガスが LNGによる冷却 海水ポンプ	・代替ヒートシングル として EWT 及び SRU	・常用用サービス水 系(海水/河水、 地下水)	米国 ・空冷式予備熱交換 機(他の冷却塔 による代替機能)

主ため

上述の調査結果より、国外の医設アシントで実施されているる判断が、泊発電所3号炉においても実施されていることを確認した。
 はないことを確認した。以下に概要を示す。

○米国 IPE (NUREG-1590, Vol.1-6) における「原子炉損傷合併機械喪失 + 液体供給失敗」の施設性と対策例について調査したが、当該シーケンスに対する記載は確認できなかった。

○欧洲で確認可能な事務官公開文書である、英国の Vivente II 3 の建設前点検報告書 (PCSR) を確認した。

補助冷却系について、いくつつか補助冷却機喪失との対策が考慮されているが、女川2号炉においても実施されていることを確認した。

相違理由

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙3 諸外国の重大事故等対策に関する設備例について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙3 諸外国の重大事故等対策に関する設備例について

大飯発電所3／4号炉

分類	導線 シーケンス	想定される 機器	想定される 機器	対応の概要
5	ECCS注水 機能喪失	大容量冷却水ポンプ 2次冷却水ポンプ 給水ポンプ	2次冷却水 ポンプ 給水ポンプ	2-1と同様。 2-1に加え、 ポンプ停止時に ポンプ起動と回復。 中止点止と回復。 中止点止と回復。
6	ECCS 再循環 機能喪失	大容量冷却水ポンプ 2次冷却水ポンプ 給水ポンプ	2-1に加え、 ポンプ停止時に ポンプ起動と回復。 中止点止と回復。	2-1と同様。 2-1に加え、 ポンプ停止時に ポンプ起動と回復。 中止点止と回復。
主たる ため				上記の調査結果より、国外の既設プラントで実施されている例と、大飯3号炉及び4号炉においても実施されていることを確認した。 主たる原因等において、済州島を参考とした判断 下検討 多数社共通問題

女川原子力発電所2号炉

分類	導線 シーケンス	想定される 機器	想定される 機器	対応の概要
6	大容量 機能喪失	大容量冷却水ポンプ 2次冷却水ポンプ 給水ポンプ 外部給水 機能喪失	大容量冷却水ポンプ 2次冷却水ポンプ 給水ポンプ	2-1と同様。 2-1と同様。 2-1と同様。 2-1と同様。
主たる ため				上記の調査結果より、国外の既設プラントで実施されている例と、大飯3号炉及び4号炉においても実施されていることを確認した。 主たる原因等において、済州島を参考とした判断 下検討 多数社共通問題

泊発電所3号炉

分類	導線 シーケンス	想定される 機器	想定される 機器	対応の概要
3	ECCS 注水機能喪失	大容量冷却水ポンプ 2次冷却水ポンプ 給水ポンプ	2-1と同様。 2-1に加え、「 ポンプ停止時に ポンプ起動と回復。 中止点止と回復。」 と記載。	2-1と同様。 2-1に加え、「 ポンプ停止時に ポンプ起動と回復。 中止点止と回復。」 と記載。
4	ECCS 外循環機能喪失	大容量冷却水ポンプ 2次冷却水ポンプ 給水ポンプ	2-1と同様。 2-1に加え、「 ポンプ停止時に ポンプ起動と回復。 中止点止と回復。」 と記載。	2-1と同様。 2-1に加え、「 ポンプ停止時に ポンプ起動と回復。 中止点止と回復。」 と記載。
主たる ため				上記の調査結果より、国外の既設プラントで実施されている例と、大飯3号炉においても実施されていることを確認した。

相違理由

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙3 諸外国の重大事故等対策に関する設備例について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

分類	事故シーケンスグループ	想定する機能	大飯3号炉及び4号炉	米国	フランス	日本	英語	スウェーデン	相違の概要
7	核燃料容器 バイパス (インターフェイス) x. LOCA、 高圧発生器伝 導管破裂)	核燃料容器 バイパス防止 ・バイパス防止 ・インターフェイス ・システムLOCA ・インダクティブエ スの検知、隔離 の実現、隔離 手段の実現、設 備から光触を極 止)	・グーレダウサン・アン ・リリーチ・キュー・レバ ・シヨン・ロード ・インダクティブエ ス・システムLOCA ・インダクティブエ スの検知、隔離 手段の実現、設 備から光触を極 止)	・1次冷却系フロー ・1次冷却系フロー ・2次冷却系隔離 ・冷却・排熱 ・システムLOCA ・インダクティブエ スの検知、隔離 手段の実現、設 備から光触を極 止)	—	・ブリードアンドドブ ・リード ・主蒸気管がしむる 1次冷却水の漏熱	—	—	日本においては、1次冷却系及び2次冷却系の ブリードアンドドブリードによる冷却手段を確 保しているほか、シヨン・ロードシステムLOCA の冷却手段も設けている。 当社においては、既存の設計・設備から系統を シヨン・エイシシステムLOCAの実現を保証する 手段として、既存の冷却手段を用いて、主蒸気管 への冷水の漏熱による冷却手段を実現する。また、 蒸気発生器による冷却手段を実現する。また、主蒸 気管系にシヨン・キュー・レバ・ロード(ホールダ ン・ドリーバ・キュー・レバ・ロード)を整備している。
上表の調査結果より、国外の既設プラントで整備されている技術が、大飯3号炉及び4号炉においても整備されていることを確認した。 なお、「高圧発生器伝導管破裂(核燃料破裂)」における状況について、調査可能な範囲において調査を実施したが、当該シーケンスを想定した対策に付随する情報は無い。以下に概要を示す。									
○米国 WH-PWRにおいて、いくつかのFSAR (Beaver Valley, Catawba, et al.) を調査したが、SGTR評価における想定結果は、完全再燃焼所 本である。 ○日本 現状以降の対策は実施していない。									
※：有効性評価において評価対象とした評価 下限部：多样性評価									
分類	事故シーケンスグループ	想定する機能	大飯発電所3号炉	米国	フランス	日本	英語	スウェーデン	相違理由
女川原子力発電所2号炉									
泊発電所3号炉									
表1 表1 米国・欧州での重大事故等対策に関する設備例の比較 (8/8)									
表1 表1 米国・欧州での重大事故等対策に関する設備例の比較 (8/8)									
①：設計基準事例に対する適用 ②：自己評価結果 ③：下限部・自主評価結果 ④：設計基準事例に対する適用									
分類	事故シーケンスグループ	想定する機能	泊発電所3号炉	米国	フランス	日本	英語	スウェーデン	相違の概要
7	格納庫バイパス (インターフェイスシ ステムLOCA、高圧発 生器伝導管破裂)	格納庫バイ パス防止 ・高圧発生器 伝導管破裂	・クーレダウサン・ ・リリーチ・キュー・レバ ・シヨン・ロード ・インダクティブエ ス・システムLOCA ・シスルムLOCAの ¹ ・冷却・排熱 手段の実現、設 備から光触を極 止)	・1次冷却系フロー ・ドアアンブリード ・2次冷却系隔離 ・インダクティブエ ス・システムLOCA ・シスルムLOCAの ¹ ・冷却・排熱 手段の実現、設 備から光触を極 止)	—	・ブリードアンドドブ ・リード ・主蒸気管がしむる 1次冷却水の漏熱	—	—	日本においては、1次冷却系及び2次冷却系の ブリードアンドドブリードによる冷却手段を確 保しているほか、インター・エクス・インダク ティブエス・システムLOCAの冷却手段を確 保している。当社においては、既存の設計・設備 から系統をシヨン・キュー・レバ・ロード(ホール ダーン・ドリーバ・キュー・レバ・ロード)を整備して いるほか、インター・エクス・インダクティブエ ス・システムLOCAの冷却手段を確 保している。当社においては、既存の設計・設備 から系統をシヨン・キュー・レバ・ロード(ホール ダーン・ドリーバ・キュー・レバ・ロード)を整備して いるほか、インター・エクス・インダクティブエ ス・システムLOCAの冷却手段を確 保している。
※この項目は、上記の調査結果より、国外の既設プラントで整備されている技術が、泊発電所3号炉においても整備されていることを確認した。 なお、「高圧発生器伝導管破裂(核燃料破裂)」における状況について、調査可能な範囲において調査を実施したが、当該シーケンスを想定した対策に付随する情報は無い。以下に概要を示す。 ○米国 WPPRにおいて、いくつつかのFSAR (Beaver Valley, Catawba等) を調査したが、SGTR評価における想定結果は、完全再燃焼所 本である。 ○日本 現状以上の対策は実施していない。									

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙4 事故（蒸気発生器伝熱管破損、インターフェイスシステム[LOCA]）時の原子炉トリップ失敗の取扱いについて

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4</p> <p>事故（SGTR、IS-LOCA）時の原子炉トリップ失敗の取扱いについて</p> <p>内部事象レベル1 PRAでは、イベントツリー作成に際して炉心損傷回避の成功基準として原子炉トリップに期待している起因事象について、ヘディング「原子炉トリップ」を設定し、トリップ遮断器の故障等により原子炉トリップに失敗した場合をそれぞれ1つの事故シーケンスとして抽出している。</p> <p>原子炉トリップ失敗を伴う事故シーケンスについてはイベントツリー上で「ATWSのイベントツリーで整理」と記載しているが、ATWSの炉心損傷頻度の評価対象となる起因事象について具体的には以下2つの観点で整理している。</p> <p>① 「運転時の異常な過渡変化」への該当 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「規則」という。）」第44条の記載からもATWSの対象とする起因事象は「運転時の異常な過渡変化」とされており、これにより整理した。</p> <p>【規則抜粋】 (緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備) 第44条 発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変化時ににおいて発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な設備を設けなければならない。</p>		<p>別紙4</p> <p>事故（蒸気発生器伝熱管破損、インターフェイスシステム[LOCA]）時の原子炉トリップ失敗の取扱いについて</p> <p>内部事象レベル1 PRAでは、イベントツリー作成に際して炉心損傷回避の成功基準として原子炉トリップに期待している起因事象について、ヘディング「原子炉トリップ」を設定し、トリップ遮断器の故障等により原子炉トリップに失敗した場合をそれぞれ1つの事故シーケンスとして抽出している。</p> <p>原子炉トリップ失敗を伴う事故シーケンスについてはイベントツリー上で「ATWSのイベントツリーで整理」と記載しているが、ATWSの炉心損傷頻度の評価対象となる起因事象について具体的には以下2つの観点で整理している。</p> <p>① 「運転時の異常な過渡変化」への該当 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「規則」という。）」第44条の記載からもATWSの対象とする起因事象は「運転時の異常な過渡変化」とされており、これにより整理した。</p> <p>【規則抜粋】 (緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備) 第44条 発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変化時ににおいて発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な設備を設けなければならない。</p>	<p>【女川】 ■炉型の相違 • PWR特有の評価に関する資料であるため、女川では該当する資料が無い。</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 • 泊は資料タイトルは正式名称とし、本文で読み替えを行っている。</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙4 事故（蒸気発生器伝熱管破損、インターフェイスシステムLOCA）時の原子炉トリップ失敗の取扱いについて

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																							
② ATWS緩和設備作動に期待する事象		② 共通要因故障対策盤（自動制御盤）(ATWS緩和設備) 作動に期待する事象	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備名称の相違 ・ATWS緩和設備 ⇌ 共通要因故障対策盤（自動制御盤）(ATWS緩和設備) <p>(以下、相違理由説明を省略)</p>																							
<p>炉心損傷頻度算出に際して、ATWSの起因事象発生頻度として1次冷却材圧力及び温度の観点で厳しく、ATWS緩和設備に期待する必要のある「運転時の異常な過渡変化」のうち実績のある事象を評価対象として整理した。</p> <p>具体的には、安全評価指針における「運転時の異常な過渡変化」のうち、ATWS発生時に蒸気発生器2次側保有水が減少することにより補助給水が必要となる事象（ATWS緩和設備が作動する事象）としては、以下の5事象であり、そのうち発生実績のある3事象（外部電源喪失、主給水流量喪失、負荷の喪失）を対象として評価した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事象</th><th>発生件数 (1976/4/1～2011/3/31)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き</td><td>実績なし</td></tr> <tr> <td>原子炉冷却材流量の部分喪失</td><td>実績なし</td></tr> <tr> <td>外部電源喪失（送電系の故障を含む）</td><td>9件</td></tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td><td>5件</td></tr> <tr> <td>負荷の喪失</td><td>20件</td></tr> </tbody> </table> <p>前述の観点により今回の内部事象レベル1 PRAのイベントツリーから抽出される原子炉トリップ失敗を伴う事故シーケンスの取扱いを整理した結果は以下のとおりである。SGTR、IS-LOCA等、観点①、②により対象外と整理した起因事象については、ATWSの観点では比較的厳しくない^{*1}事象であると考えられるため、ATWSの起因事象発生頻度の評価対象外としている。なお、観点①、②により対象外とした事故シーケンスの発生頻度は対象起因事象3事象から算出されたATWSの発生頻度（1.2×10^{-8}（／炉年）^{*2}）と比較して十分低いことを確認している。</p> <p>さらに、このように低頻度ではあるものの、SGTRやIS-LOCA時に原子炉トリップ失敗が発生した場合においても、参</p>	事象	発生件数 (1976/4/1～2011/3/31)	原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	実績なし	原子炉冷却材流量の部分喪失	実績なし	外部電源喪失（送電系の故障を含む）	9件	主給水流量喪失	5件	負荷の喪失	20件	<p>炉心損傷頻度算出に際して、ATWSの起因事象発生頻度として1次冷却材圧力及び温度の観点で厳しく、共通要因故障対策盤（自動制御盤）(ATWS緩和設備) に期待する必要のある「運転時の異常な過渡変化」のうち実績のある事象を評価対象として整理した。</p> <p>具体的には、安全評価指針における「運転時の異常な過渡変化」のうち、ATWS発生時に蒸気発生器2次側保有水が減少することにより補助給水が必要となる事象（共通要因故障対策盤（自動制御盤）(ATWS緩和設備) が作動する事象）としては、以下の5事象であり、そのうち発生実績のある3事象（外部電源喪失、主給水流量喪失、負荷の喪失）を対象として評価した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事象</th><th>発生件数 (1976/4/1～2011/3/31)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き</td><td>実績なし</td></tr> <tr> <td>原子炉冷却材流量の部分喪失</td><td>実績なし</td></tr> <tr> <td>外部電源喪失（送電系の故障を含む）</td><td>9件</td></tr> <tr> <td>主給水流量喪失</td><td>5件</td></tr> <tr> <td>負荷喪失</td><td>20件</td></tr> </tbody> </table> <p>前述の観点により今回の内部事象レベル1 PRAのイベントツリーから抽出される原子炉トリップ失敗を伴う事故シーケンスの取扱いを整理した結果は以下のとおりである。蒸気発生器伝熱管破損（以下「SGTR」という。）やインターフェイスシステムLOCA（以下「IS-LOCA」という。）等、観点①、②により対象外と整理した起因事象については、ATWSの観点では比較的厳しくない^{*1}事象であると考えられるため、ATWSの起因事象発生頻度の評価対象外としている。なお、観点①、②により対象外とした事故シーケンスの発生頻度は、対象起因事象3事象から算出されたATWSの発生頻度（1.2×10^{-8}（／炉年）^{*2}）と比較して十分低いことを確認している。</p> <p>さらに、このように低頻度ではあるものの、SGTRやIS-LOCA時に原子炉トリップ失敗が発生した場合においても、参</p>	事象	発生件数 (1976/4/1～2011/3/31)	原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	実績なし	原子炉冷却材流量の部分喪失	実績なし	外部電源喪失（送電系の故障を含む）	9件	主給水流量喪失	5件	負荷喪失	20件	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・泊は正式名称を記載し、略称に読み替えを行っている。
事象	発生件数 (1976/4/1～2011/3/31)																									
原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	実績なし																									
原子炉冷却材流量の部分喪失	実績なし																									
外部電源喪失（送電系の故障を含む）	9件																									
主給水流量喪失	5件																									
負荷の喪失	20件																									
事象	発生件数 (1976/4/1～2011/3/31)																									
原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	実績なし																									
原子炉冷却材流量の部分喪失	実績なし																									
外部電源喪失（送電系の故障を含む）	9件																									
主給水流量喪失	5件																									
負荷喪失	20件																									

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙4 事故（蒸気発生器伝熱管破損、インターフェイスシステムLOCA）時の原子炉トリップ失敗の取扱いについて

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3号炉			女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
考に示すように、運転手順にしたがって、まず「未臨界の維持」を優先し、手動トリップ操作、M-Gセット電源断による制御棒挿入や、緊急ほう酸濃縮を行って未臨界を維持した上で、事象ベースの運転手順に戻って必要な次の手順に移行していくことで、事象発生初期の冷却材放出は厳しくなるものの、運転操作に迷うことなく事故時対応を実施することができる。				考に示すように、運転手順に従って、まず「未臨界の維持」を優先し、手動トリップ操作、M-Gセット電源断による制御棒挿入、緊急ほう酸濃縮を行って未臨界を維持した上で、事象ベースの運転手順に戻って必要な次の手順に移行していくことで、事象発生初期の冷却材放出は厳しくなるものの、運転操作に迷うことなく事故時対応を実施することができる。	【大飯】 ■記載表現の相違 (以下、相違理由説明を省略)
起因事象	観点① 「運転時の異常な 過渡変化」に該当	観点② ATWS 組合せが必要で 起因事象発生実績有	参考 (原子炉トリップ失敗 確率 1.7E-7)		
小破断 LOCA	×	×	発生頻度: 3.7E-11(炉年)		
原子炉補機冷却機能喪失	×	×	発生頻度: 3.4E-11(炉年)		
外部電源喪失	○	○	ATWS 対象		
2次冷却系の破断	×	×	発生頻度: 7.8E-11(炉年)		
蒸気発生器伝熱管破損	×	×	発生頻度: 5.4E-10(炉年)		
主給水流量喪失・ 過渡事象	○	○	ATWS 対象 (過渡事象は負荷喪失)		
インターフェイス システムLOCA	×	×	発生頻度: 5.1E-18(炉年)		
※ 1 : LOCA事象の場合、安全注入信号により高濃度のほう酸が炉心に注入され、ATWS時の挙動の緩和に期待できる。また、蒸気発生器による冷却が健全であれば、1次冷却系を減圧することが可能である。					
※ 2 : 原子炉トリップ失敗確率はフォールトフリー解析により評価しているため、数値はプラントの原子炉保護系設備構成に依存するが、国内PWRプラントの原子炉保護系の基本的な設計の考え方は同等であり、ここで評価に有意に影響するような差異ではない。					
<参考: SGTR、IS-LOCA時に原子炉トリップ失敗した場合の対応について>					
低頻度ではあるものの、外部電源喪失や主給水流量喪失、負荷喪失以外の起因事象発生時に原子炉トリップ失敗となった場合は、現在想定しているATWS事象よりも1次冷却系に対して厳しい条件となることが想定される。					
特にSGTRやIS-LOCAといった原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できない格納容器バイパスシーケンスとなる可能性のある事象については、本来の炉心損傷防止対策である系外への冷却材の放出抑制のための漏えい箇所の隔離やクールダウンアンドリサーキュレーションに対して負の反応度投入を目的とした手動トリップやほう酸水注入が必要となる等、事象進展や対策が					
参考: SGTR、IS-LOCA時に原子炉トリップ失敗した場合の対応について>					
低頻度ではあるものの、外部電源喪失や主給水流量喪失、負荷喪失以外の起因事象発生時に原子炉トリップ失敗となった場合は、現在想定しているATWS事象よりも1次冷却系に対して厳しい条件となることが想定される。					
特にSGTRやIS-LOCAといった原子炉格納容器の閉じ込め機能に期待できない格納容器バイパスシーケンスとなる可能性のある事象については、本来の炉心損傷防止対策である系外への冷却材の放出抑制のための漏えい箇所の隔離やクールダウンアンドリサーキュレーションに対して負の反応度投入を目的とした手動トリップやほう酸水注入が必要となる等、事象進展や対策が					
【大飯】 ■評価結果の相違 ・ ATWS 発生頻度は個別評価の結果を反映しているが、大飯と同様、観点①、②により評価対象外とした事故シーケンスの発生頻度は十分に低く、評価方針の相違はない。					
【大飯】 ■信号名称の相違 ・ 安全注入信号⇒非常用炉心冷却設備動作信号					
【大飯】 ■設備名称の相違 ・ 原子炉保護系⇒原子炉保護設備					

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙4 事故（蒸気発生器伝熱管破損、インターフェイスシステムLOCA）時の原子炉トリップ失敗の取扱いについて

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>大きく異なるが、このような場合には「止める、冷やす、閉じ込める」の優先順位で対応するよう定められた安全機能ベースの運転手順に基づき、順次対応を実施することとしている（別添参考）。</p> <p>具体的にSGTRやIS-LOCAが発生した場合に原子炉トリップが必要となるのは、破損伝熱管が1本程度のSGTR、規模が小さく隔離が早めに成功したIS-LOCA等であり、原子炉トリップまで数分、仮に原子炉への注水機能が喪失した場合でも、炉心損傷まではさらに数時間程度の時間を有する比較的緩やかな事象進展となる。</p> <p>一方、ATWSは、発生後数分の間に急峻な事象進展挙動を示し、対応として手動トリップによる制御棒挿入あるいはほう酸の添加により事象が終結する、長くとも数十分の短期間の事象である。</p> <p>また、重大事故等対策として整備しているATWS緩和設備は、補助給水起動、タービントリップ及び主蒸気隔離を作動させるものであり、SGTR時やIS-LOCA時に必要な安全機能の動作を阻害するものではない。また、ATWS時の挙動緩和としては重要であるが、SGTRやIS-LOCAの比較的緩やかな挙動に対する影響は軽微なことから、SGTR時やIS-LOCA時にATWS緩和設備が作動したとしても、これらの事象への対応に有意な悪影響を及ぼすものではない。</p> <p>したがって、SGTR、IS-LOCA時に原子炉トリップ失敗が発生した場合においても、運転手順にしたがって、まず「未臨界の維持」を優先し、手動トリップ操作やM-Gセット電源断による制御棒挿入や、緊急ほう酸濃縮を行って未臨界を維持した上で、事象ベースの運転手順に戻って必要な次の手順に移行していくことで、事象発生初期の冷却材放出は厳しくなるものの、運転操作に迷うことなく事故時対応を実施することができる。</p> <p>別添：「大飯3号炉及び4号炉重大事故等の発生及び拡大の防止に必要な手順書・体制・教育の整備について」（抜粋）</p>		<p>大きく異なるが、このような場合には「止める、冷やす、閉じ込める」の優先順位で対応するよう定められた安全機能ベースの運転手順に基づき、順次対応を実施することとしている（別添参考）。</p> <p>具体的にSGTRやIS-LOCAが発生した場合に原子炉トリップが必要となるのは、破損伝熱管が1本程度のSGTR、規模が小さく隔離が早めに成功したIS-LOCA等であり、原子炉トリップまで数分、仮に原子炉への注水機能が喪失した場合でも、炉心損傷まではさらに数時間程度の時間を有する比較的緩やかな事象進展となる。</p> <p>一方、ATWSは、発生後数分の間に急峻な事象進展挙動を示し、対応として手動トリップによる制御棒挿入あるいはほう酸の添加により事象が終結する、長くとも数十分の短期間の事象である。</p> <p>また、重大事故等対策として整備している共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）は、補助給水起動、タービントリップ及び主蒸気隔離を作動させるものであり、SGTR時やIS-LOCA時に必要な安全機能の動作を阻害するものではない。また、ATWS時の挙動緩和としては重要であるが、SGTRやIS-LOCAの比較的緩やかな挙動に対する影響は軽微なことから、SGTR時やIS-LOCA時に共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）が作動したとしても、これらの事象への対応に有意な悪影響を及ぼすものではない。</p> <p>したがって、SGTR、IS-LOCA時に原子炉トリップ失敗が発生した場合においても、運転手順に従って、まず「未臨界的維持」を優先し、手動トリップ操作、M-Gセット電源断による制御棒挿入、緊急ほう酸濃縮を行って未臨界を維持した上で、事象ベースの運転手順に戻って必要な次の手順に移行していくことで、事象発生初期の冷却材放出は厳しくなるものの、運転操作に迷うことなく事故時対応を実施することができる。</p> <p>別添：「泊3号炉 技術的能力 1.0.2 共通事項④手順書の整備、教育及び訓練の実施並びに体制の整備」（抜粋）</p>	<p>【大飯】 ■記載表現の相違 ■参考先の相違</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ■参考先の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙4 事故（蒸気発生器伝熱管破損、インターフェイスシステムLOCA）時の原子炉トリップ失敗の取扱いについて

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

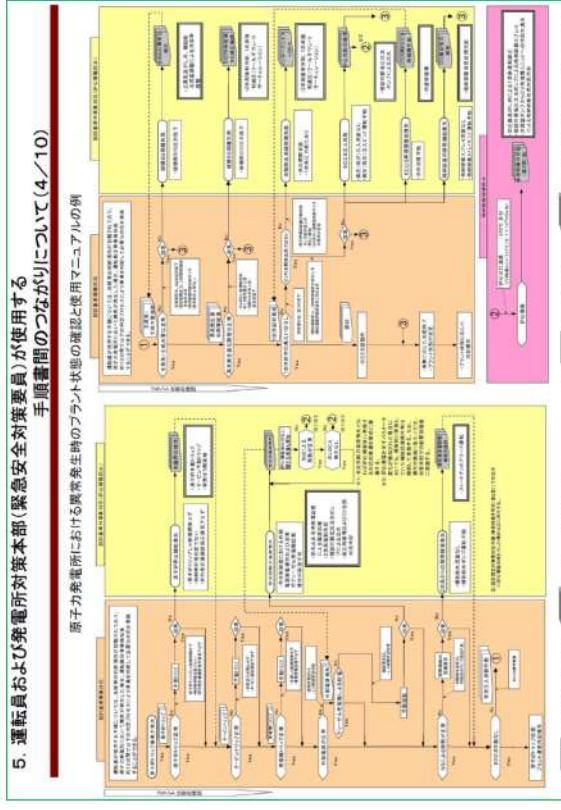
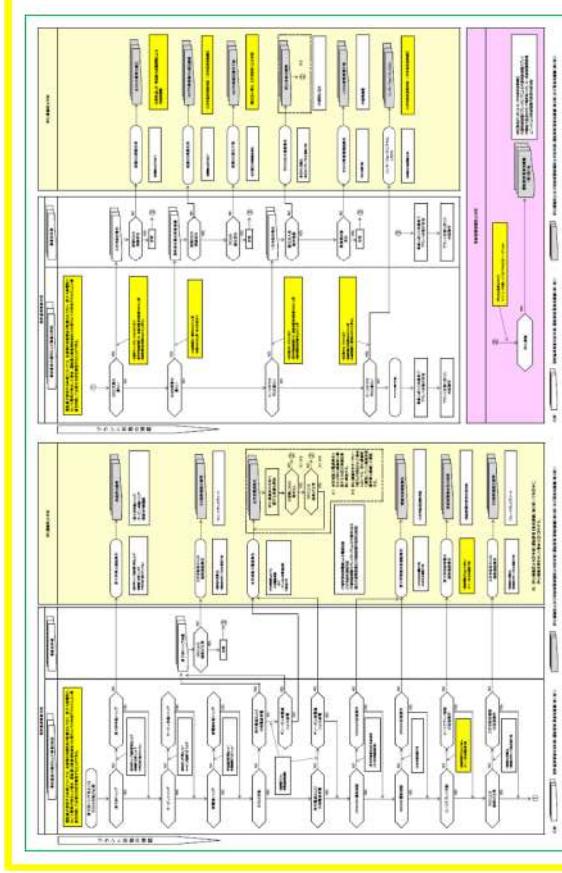
大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙</p> <p><安全機能バーマーター観></p> <p>● 事故時操作面倒（手動）の手順書には手順条件が全て適用条件が同時に成立する場合は、操作の優先順位が必要になる。</p> <p>各手順書面における適用の優先順位の考え方</p> <p><非象べース手順書同士の優先順位> 基本的に非象べースであるため手順書間の重複はないことが優先順位はよい。</p> <p><安全機能バーマーターの優先順位> (上)「止める」「待つ」(下)「開く」(中)「安全機能に従つた優先順位」</p> <p><安全機能バーマーターと手順書との相互通用の優先順位> 事件ベーベース手順書に対する、基本的性能ベース手順書が選択される。ただし、手順書が複数ある場合は、手順書を優先する。なお、手順書ベース手順書に対する「安全機能バーマーターの優先順位」については、基本的に手順書ベース手順書内で安全機能ベース手順書の主となる運転操作を実施するため、その観点からも、安全機能ベース手順書が優先となる。</p> <p><安全機能バーマーターと手順書との相互通用の優先順位> 事件ベーベース手順書に対する、安全機能ベース手順書が選択される。ただし、手順書が複数ある場合は、手順書を優先する。なお、手順書ベース手順書に対する「安全機能バーマーターの優先順位」については、基本的に手順書ベース手順書内で安全機能ベース手順書の主となる運転操作を実施するため、その観点からも、安全機能ベース手順書が優先となる。</p> <p>● 安全機能が停止した場合、基本的性能ベース手順書が選択される。</p> <p>● 安全機能バーマーターの手順書が選択される。</p> <p>● 安全機能ベース手順書が選択される場合、手順書を優先する。ただし、手順書が複数ある場合は、手順書を優先する。ただし、手順書が複数ある場合は、手順書を優先する。</p> <p>別紙4の裏面には地図による事由で公開するところはできました。</p>		<p>別紙</p> <p><大飯></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 記載表現の相違 ・ 原子炉トリップに失敗した場合、未臨界の維持を優先して対応を実施する方針は大飯と同様。 	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙4 事故（蒸気発生器伝熱管破損、インターフェイスシステムLOCA）時の原子炉トリップ失敗の取扱いについて

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>5. 運転員および発電所幹部(緊急安全対策本部)が使用する手順書間のつながりについて(4/10)</p> <p>原子力発電所における異常発生時のプラント状態の確認と使用マニアルの例</p>		 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 <ul style="list-style-type: none"> 原子炉トリップに失敗した場合、未臨界の維持を優先して対応を実施する方針は大飯と同様。 	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙5 PRAにおける主要なカットセットについて</p> <p>各事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度への寄与割合の観点で整理し、主要なカットセットに対する重大事故等対処設備の整備状況等を確認した。</p> <p>各事故シーケンスをカットセットレベルまで展開した結果、発生頻度の高いカットセットに対しては多重に対策を講じる等、今後のさらなる安全性向上に資することができると考えられる。</p> <p>なお、国内外の先進的な対策を講じても対策が困難な事故シーケンスに対しては、全炉心損傷頻度への寄与が小さいことを確認しており、さらにこれらの事故シーケンスに対しては、炉心損傷を防止することは困難であるが、炉心損傷の拡大を抑制する等の影響緩和に期待できるカットセットが存在することを確認した。</p> <p>また、格納容器破損防止対策の各格納容器破損モードについても同様に、格納容器破損頻度がドミナントとなるプラント損傷状態(PDS)と主要なカットセットの展開を行い、これらの格納容器破損頻度の観点でドミナントなカットセットに対して今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>以下に、内部事象レベル1、内部事象レベル1、5、停止時レベル</p>	<p>別紙5 女川2号炉 PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故防止対策の対応状況</p>	<p>別紙5 泊3号炉 PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況</p>	<p>別紙5 【女川】 ■名称の相違 ・申請プラント (以下、相違理由説明を省略) ■記載表現の相違 ・泊は本資料で「重大事故等防止対策」という表記で統一している。 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は主要なカットセットに照らした重大事故等防止対策の対応状況に加えて、FV重要度の観点でも重大事故等防止対策の対応状況を確認している。 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
1 PRAそれぞれにおけるカットセット分析結果を示す。	1. 内部事象運転時レベル1 PRA	1. 内部事象運転時レベル1 PRA	【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 (以下、相違理由説明を省略)
1. 内部事象レベル1 PRA (1) 選定条件 事故シーケンスの種類によっては展開されるカットセットが無数に存在するものがあるため、ここでは、各事故シーケンスについて以下の判断基準を基に主要なカットセットを抽出した。 ・炉心損傷頻度が 1×10^{-7} （/炉年）以上のカットセット ・事故シーケンスの中で上位3位までのカットセット 各事故シーケンスにおける主要なカットセット及び炉心損傷防止対策の整備状況等について第1-1表～第1-7表に示す。	1. 1 主要なカットセットに照らした重大事故等防止対策の対応状況の確認 各事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度への寄与割合の観点で整理し、主要なカットセットに対する炉心損傷防止対策の整備状況等を確認した。 (1) 主要なカットセットの抽出 事故シーケンスの種類によっては展開されるカットセットが無数に存在するものがあるため、ここでは、各事故シーケンスについて以下の判断基準を基に主要なカットセットを抽出した。 ・炉心損傷頻度が 1.0×10^{-7} （/炉年）以上のカットセット ・事故シーケンスの中で上位3位までのカットセット 各事故シーケンスにおける主要なカットセット及び炉心損傷防止対策の整備状況等を第1-1表～第1-7表に示す。	1.1 主要なカットセットに照らした重大事故等防止対策の対応状況の確認 各事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度への寄与割合の観点で整理し、主要なカットセットに対する炉心損傷防止対策の整備状況等を確認した。 (1) 主要なカットセットの抽出 事故シーケンスの種類によっては展開されるカットセットが無数に存在するものがあるため、ここでは、各事故シーケンスについて以下の判断基準を基に主要なカットセットを抽出した。 ・炉心損傷頻度が 1×10^{-7} （/炉年）以上のカットセット ・事故シーケンスの中で上位3位までのカットセット 各事故シーケンスにおける主要なカットセット及び炉心損傷防止対策の整備状況等を第1-1表～第1-7表に示す。	【女川】 ■評価結果の相違 ・炉型による相違（大飯と同様）
(2) 主要なカットセットの確認結果 第1-1表～第1-7表に示したとおり、一部に「大破断LOCA +低圧注入失敗」のような国内外の先進的な対策を考慮しても対策が困難な事故シーケンスが存在するものの、大半の事故シーケンスに対しては、主要なカットセットレベルまで展開した場合において、整備された炉心損傷防止対策により炉心損傷防止が可能であることを確認した。 一方、PRAでは様々な故障モードや人的過誤を考慮しており、その事故シーケンス上の違いを考慮するが、類似するものはまとめられて1つの事故シーケンスとして扱っている。そのため、事故シーケンスに含まれる機器の故障モードによっては、有効性評価で考慮した対策が必ずしも有効でない場合も存在する。 事故シーケンスに含まれる機器の故障モードを分析した結果、	(2) 主要なカットセットの確認結果 第1-1表～第1-7表に示したとおり、一部に「大破断LOCA +HPCS失敗+低圧ECCS失敗」のような国内外の先進的な対策を考慮しても対策が困難な事故シーケンスが存在するものの、大半の事故シーケンスに対しては、主要なカットセットレベルまで展開した場合においても、整備された炉心損傷防止対策により炉心損傷を防止することが可能となることを確認した。 一方、PRAでは様々な故障モードや人的過誤を考慮しており、そのシーケンス上の違いを考慮するが、類似するものはまとめられて1つの事故シーケンスとして扱っている。そのため、事故シーケンスに含まれる機器の故障モードによっては、有効性評価で考慮した対策が必ずしも有効でない場合も存在しうる。 事故シーケンスに含まれる機器の故障モードを分析した結果、	(2) 主要なカットセットの確認結果 第1-1表～第1-7表に示したとおり、一部に「大破断LOCA +低圧注入失敗」のような国内外の先進的な対策を考慮しても対策が困難な事故シーケンスが存在するものの、大半の事故シーケンスに対しては、主要なカットセットレベルまで展開した場合においても、整備された炉心損傷防止対策により炉心損傷を防止することが可能となることを確認した。 一方、PRAでは様々な故障モードや人的過誤を考慮しており、そのシーケンス上の違いを考慮するが、類似するものはまとめられて1つの事故シーケンスとして扱っている。そのため、事故シーケンスに含まれる機器の故障モードによっては、有効性評価で考慮した対策が必ずしも有効でない場合も存在しうる。 事故シーケンスに含まれる機器の故障モードを分析した結果、	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
事故シーケンスグループのうち、「原子炉格納容器の除熱機能喪失」及び「ECCS再循環機能喪失」に含まれる一部の事故シーケンスにおいて、故障モードによっては有効性評価で考慮した対策では対応できない場合があることを確認した。ただし、このようなカットセットは発生頻度が低く、リスクへの寄与が小さいことを確認した。	事故シーケンスグループのうち、「LOCA時注水機能喪失」に含まれる一部の事故シーケンスにおいて、故障モードによっては有効性評価で考慮した対策では対応できない場合があることを確認した。ただし、このようなカットセットは発生頻度が低く、リスクへの寄与が小さいことを確認した。	事故シーケンスグループのうち、「ECCS再循環機能喪失」に含まれる一部の事故シーケンスにおいて、故障モードによっては有効性評価で考慮した対策では対応できない場合があることを確認した。ただし、このようなカットセットは発生頻度が低く、リスクへの寄与が小さいことを確認した。	<p>【女川】【大飯】 ■評価結果の相違 ・炉型、設計による相違 ・泊は事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に分類される事故シーケンスの主要なカットセットに対して、有効性評価で考慮した対策が有効であることを確認している。（玄海と同様）</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違 ・事故シーケンスグループ⇒事故シーケンス（東海第二、島根と同様の表現）</p> <p>【女川】 ■評価結果の相違 ■設計方針の相違 ・全炉心損傷頻度に対して寄与割合の高い事故シーケンスグループは異なるが、支配的なカットセットについて対策の有効性を確認し、対策を多様化している方針に相違はない。</p>
(3) カットセットを踏まえた事故シーケンスへの対策の対応性	(3) カットセットを踏まえた事故シーケンスへの対策の対応性	<p>今回の分析では、各事故シーケンスグループのうち、主要な事故シーケンスグループそれぞれについて支配的なカットセットを確認し、対策の有効性を定性的に考察した。支配的なカットセットであっても、事故シーケンスグループ全体の炉心損傷頻度に対しては小さな割合となる場合もある。このため、今回確認したカットセットの炉心損傷頻度の合計が事故シーケンスグループの炉心損傷頻度に占める割合は事故シーケンスグループ毎に異なり、約5～95%の幅が生じた。また、全炉心損傷頻度から見ると、除熱機能の喪失によって格納容器が先行破損し、炉心損傷に至る事故シーケンスグループである「崩壊熱除去機能喪失」の炉心損傷頻度が全炉心損傷頻度の約99.9%を占めている。「崩壊熱除去機能喪失」については、その炉心損傷頻度の約89%のカットセットを確認したことから、全炉心損傷頻度に対して約89%のカットセットを確認し、対策の有効性を定性的に確認したものと整理できる。</p> <p>さらに、「崩壊熱除去機能喪失」への対策としては、残留熱除去系に対して電源等のサポート系を含めて独立であり、遠隔操作のほか手動による開放も可能である等、残留熱除去系と異なる動作原理を持ち、残留熱除去系と異なる最終ヒートシンクに除熱を行</p>	<p>今回の分析では、各事故シーケンスグループのうち、主要な事故シーケンスそれぞれについて支配的なカットセットを確認し、対策の有効性を定性的に考察した。支配的なカットセットであっても、事故シーケンスグループ全体の炉心損傷頻度に対しては小さな割合となる場合もある。このため、今回確認したカットセットの炉心損傷頻度の合計が事故シーケンスグループの炉心損傷頻度に占める割合は事故シーケンスグループごとに異なり、約11～100%の幅が生じた。また、全炉心損傷頻度から見ると、原子炉補機冷却機能の喪失によって起因事象の発生と同時にECCS等の緩和機能のサポート系も喪失するとともに、従属的にRCPシールLOCAや加圧器逃がし弁/安全弁LOCAが発生することで炉心損傷に至る事故シーケンスグループである「原子炉補機冷却機能喪失」の炉心損傷頻度が全炉心損傷頻度の約88.6%を占めている。「原子炉補機冷却機能喪失」については、その炉心損傷頻度の約100%のカットセットを確認したことから、全炉心損傷頻度に対して約88.6%のカットセットを確認し、対策の有効性を定性的に確認したものと整理できる。</p> <p>さらに、「原子炉補機冷却機能喪失」への対策としては、原子炉補機冷却水系と異なる系統の補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却、代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水を設け、除熱機能を多様化している。この多様性を考慮す</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>○ECCS再循環機能喪失（第1-6表参照）</p> <p>この事故シーケンスグループに分類される事故シーケンスは、高圧再循環又は低圧再循環に失敗することで、炉心からの除熱に失敗するシーケンスである。これに対応する炉心損傷防止対策は、2次冷却系強制冷却による代替再循環等としているが、再循環切替信号の共通要因故障により自動での再循環切替に失敗する場合や、再循環サンプスクリーンが閉塞することにより再循環機能喪失となる場合がある。これらが発生した場合、有効性評価で考慮した対策では対応できない。しかしながら、自動による再循環切替に失敗した場合は、手動による再循環切替が実施可能であり、また、再循環サンプスクリーンが閉塞した場合においても燃料取替用水ピットに水を補給しつつ注入継続を実施することにより炉心損傷が防止できる可能性があると考えられる。</p>	<p>う系統である原子炉格納容器フィルタベント系を設け、除熱機能を多様化している。この原子炉格納容器フィルタベント系の持つ独立性及び多様性を考慮すると、有効性評価で考慮した対策が有効に機能しない状況は考えにくい。このため、全炉心損傷頻度の約99.9%を占める「崩壊熱除去機能喪失」に対しては炉心損傷頻度の殆どの割合に対して、有効性評価で考慮した対策は有効に機能するものと考える。</p> <p>(2) で述べた有効性評価で考慮した対策では対応できない場合について、「LOCA時注水機能喪失」のカットセットを確認すると、人的過誤(手動減圧操作失敗)と計測制御系の故障(計器や自動信号故障)の重複が抽出されている。全炉心損傷頻度から見た場合、これらのカットセットの頻度は非常に小さな値であるが、これらについては、訓練等により人的過誤の発生可能性の低減に努めるとともに、計測制御系の故障時にも、正常に動作・計測されている他の計器・パラメータによってプラントの異常を検知できるように訓練等による対応能力の向上に努めていく。</p> <p>上記のとおり、人的過誤と計測制御系の故障が重複する非常に頻度の小さな場合において、有効性評価で考慮した対策では対応できない場合を考えられるものの、有効性評価で考慮した対策と設計基準設備の共用部分(注入弁等)の故障を伴う様なカットセットは、支配的なカットセットとしては抽出されていない。有効性評価で考慮した対策は、基本的に設計基準設備に対して多様化された、独立な系統機能の追加であることから、これらの共用部分の故障を伴うカットセットが支配的なカットセットとして抽出されていない以上、有効性評価で考慮した対策は、殆どのシーケンスに対して有効であると考えられる。また、全炉心損傷頻度の約99.9%を占める「崩壊熱除去機能喪失」についても、今回考慮した除熱機能である残留熱除去系に対して、独立かつ多様化された系統である原子炉格納容器フィルタベント系が設けられていることから、有効性評価で考慮した対策が有効なものであると考えられる。</p>	<p>ると、有効性評価で考慮した対策が有効に機能しない状況は考えにくい。このため、全炉心損傷頻度の約88.6%を占める「原子炉補機冷却機能喪失」に対しては炉心損傷頻度の殆どの割合に対して、有効性評価で考慮した対策は有効に機能するものと考える。</p> <p>(2) で述べた有効性評価で考慮した対策では対応できない場合について、「ECCS再循環機能喪失」のカットセットを確認すると、人的過誤(再循環自動切替許可操作失敗)や再循環サンプスクリーンの閉塞が抽出されている。全炉心損傷頻度から見た場合、これらのカットセットの頻度は非常に小さな値であるが、これらについては、訓練等により人的過誤の発生可能性の低減に努めていくとともに、再循環サンプスクリーンが閉塞した場合においても、燃料取替用水ピットに水を補給しつつ注入継続を実施することにより炉心損傷が防止できる可能性があると考えられる。</p> <p>上記のとおり、有効性評価で考慮した対策では対応できない場合が考えられるものの、これらのカットセットの頻度は非常に小さな値であり、有効性評価で考慮した対策は、殆どのシーケンスに対して有効であると考えられる。また、全炉心損傷頻度の約88.6%を占める「原子炉補機冷却機能喪失」についても、今回考慮した原子炉補機冷却系と異なる系統の補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却、代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水が設けられていることから、有効性評価で考慮した対策が有効なものであると考えられる。</p>	<p>【大飯】 ・泊との比較のため、大飯の○ECCS再循環機能喪失と○原子炉格納容器除熱機能喪失の記載を入れ替えている 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 【女川】 ■評価結果の相違 ・炉型による相違 【大飯】 ■設計の相違 ・ECCS再循環モード移行時、大飯は再循環切替信号による自動切替、泊は運転員による再循環自動切替許可操作を評価上の前提としている。 (支配的なカットセットとして再循環切替に係る人的過誤が抽出されている点は、再循環切替に運転員操作が必要な玄海と同様) 【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は「また、～」以降で全炉心損傷頻度に対して支配的な</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>○原子炉格納容器の除熱機能喪失（第1-3表参照） この事故シーケンスグループに分類される事故シーケンスは、格納容器スプレイ機能（注入／再循環）が喪失することにより原子炉格納容器が先行破損して炉心損傷に至るシーケンスである。これに対応する炉心損傷防止対策は、格納容器内自然対流冷却であるが、「大破断L O C A+低圧再循環失敗+スプレイ再循環失敗」の事故シーケンスのうち、動力変圧器が機能喪失することで再循環に失敗し^{※1}、当該シーケンスが発生した場合、有効性評価で考慮した対策では対応できない^{※2}。しかしながら、この場合でも、自動で開失敗となったCCW通水弁を手動で開けることにより格納容器内自然対流冷却の実施が可能となる。</p> <p>※1：再循環運転時に必要となるR H R クーラ及びC VスプレイクーラへのCCW通水弁は再循環切替時に自動で開となり再循環水の冷却が行われるが、動力変圧器が機能喪失すると当該弁への電源供給が不能となり、自動開に失敗して、各クーラへのCCW供給がなされずに再循環運転失敗となる。</p> <p>※2：動力変圧器が機能喪失した場合、※1と同様、再循環ユニットへのCCW通水弁の自動開に失敗し、再循環ユニットでの冷却が行われず格納容器内自然対流冷却に失敗する。</p>			<p>事故シーケンスグループに対する対策の有効性について記載。（大飯に記載はないが、有効性評価で考慮した対策が有効と確認した結果は同様）</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・泊は事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に分類される主要な事故シーケンスについて、有効性評価で考慮した対策が有効であることを確認している。（玄海と同様）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉							女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由	
第1-1表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（2次冷却系からの除熱機能喪失）																		
事故シーケンス	主要なカットセット	CDF (炉年)	寄与割合 (炉年)	金CDF	炉心損傷 防止対策	対策の 有効性	事故シーケンス	CDF (炉年)	主要なカットセット	CDF (炉年)	寄与割合 (炉年)	対策 有効性	事故シーケンス	CDF (炉年)	主要なカットセット	CDF (炉年)	寄与割合 (炉年)	
手動停止 +補助給水失敗	①復水ピット開塞 ②SG A,B,C,D水位計の作動失敗(CCF)による 停水ピット開塞失敗 ③補助給水各機器の外部リード	2.8E-0 9.7E-0 8.0E-8	51% 2% 1%	5.5E-6	フィード アンド ブリード	○	手動停止 +補助給水失敗	1.3E-03	①補助給水ボンプ駆動信号失敗 CCF ②補助給水ピット開塞 ③タービン駆動給水ポンプ試運転による 停水ピット開塞失敗 +電動給水ポンプ空船気ブ ラン A,B 駆動失敗 CCF	7.0E-16 2.8E-16 1.2E-17	51% 22% 1%	○ ○ ○	手動停止 +補助給水失敗	0.4E-06	手動停止と同様	0.6E-15	15%	○
過渡事象 +補助給水失敗	①SG A,B,C,D水位計事象による断続的 SG ループへの給水停止失敗 ②復水ピット開塞 ③復水 SG ->SG A,B,C,D水位計 574B 閉止失敗 +SG2B 閉止操作失敗	1.2E-0 5.0E-0 1.3E-0	98% 0.4% 0.1%	1.2E-6	フィード アンド ブリード	○	過渡事象 +補助給水失敗	1.2E-06	手動停止と同様	1.2E-16 5.0E-19 5.0E-19	48% 1% 6.4%	○ ○ ○	過渡事象 +補助給水失敗	6.2E-07	手動停止と同様	6.2E-16	15%	○
2次冷却系の破断 +補助給水失敗	①復水ピット開塞 ②復水ピット開塞 ③復水 SG ->SG A,B,C,D水位計 574B 閉止失敗 +SG2B 閉止操作失敗	3.9E-8 1.7E-9 1.2E-9	51% 2% 1%	1.2E-7	フィード アンド ブリード	○	2次冷却系の破断 +補助給水失敗	1.2E-06	手動停止と同様	1.2E-16 5.0E-19 5.0E-19	48% 1% 6.4%	○ ○ ○	2次冷却系の破断 +補助給水失敗	6.2E-07	手動停止と同様	6.2E-16	15%	○
主給水流量喪失 +補助給水失敗	手動停止と同様			2.7E-7	手動停止と同様		主給水流量喪失 +補助給水失敗	1.9E-07	①補助給水ピット開塞 ②電動給水ポンプ空船気ブランク失敗 ③補助給水各機器の外部リード	5.9E-18 2.1E-19 1.2E-19	15% 4% 2%	○ ○ ○	主給水流量喪失 +補助給水失敗	1.9E-07	手動停止と同様	1.9E-18 2.1E-19 1.2E-19	15% 4% 2%	○ ○ ○
外部電源喪失 +補助給水失敗	①復水ピット開塞 ②補助給水各機器の外部リード	3.9E-8 1.7E-9	51% 2%	1.2E-7	フィード アンド ブリード	○	外部電源喪失 +補助給水失敗	1.1E-07	①補助給水各機器の外部リード ②電動給水ポンプ空船気ブランク失敗 ③補助給水各機器の外部リード	4.8E-18 2.5E-19 1.2E-19	15% 2% 1%	○ ○ ○	外部電源喪失 +補助給水失敗	1.1E-07	手動停止と同様	4.8E-18 2.5E-19 1.2E-19	15% 2% 1%	○ ○ ○
SGTB +補助給水失敗	①復水ピット開塞 ②SG 入口流量計 574A,C,D のうちの 2つ ③補助給水各機器の外部リード	3.9E-8 1.7E-9 1.2E-9	51% 2% 1%	7.7E-8	フィード アンド ブリード	○	SGTB +補助給水失敗	1.1E-07	基知発生 +補助給水失敗 破損 +補助給水失敗	4.8E-18 1.9E-19 4.4E-19	15% 2% 14%	○ ○ ○	SGTB +補助給水失敗	1.0E-05	手動停止と同様	4.8E-18 1.9E-19 4.4E-19	15% 2% 14%	○ ○ ○
小破断 LOCA +補助給水失敗	①復水ピット開塞 ②SG 入口流量計 574A,B,C,D のうちの 2つ ③補助給水各機器の外部リード	2.7E-9 2.4E-10 1.7E-11	48% 4% 1%	5.6E-9	フィード アンド ブリード	○	小破断 LOCA +補助給水失敗	1.0E-05	①補助給水ピット開塞 ②補助給水失敗 CCF	2.7E-19 1.7E-19	27% 2%	○ ○	小破断 LOCA +補助給水失敗	7.7E-11	手動停止と同様	3.2E-11 3.4E-11 8.1E-12	42% 44% 8%	○ ○ ○
2次冷却系の破断 +主蒸気隔離失敗	①破断ループ TD-AFWP 蒸気供給ライ フ +主蒸気隔離止止弁(HD) +「破 断ループ TD-AFWP 蒸気供給ライ フ」止止弁 575A 閉止失敗により健全ループ の蒸気隔離失敗 +閉止失敗 ②健全ループ主蒸気隔離弁バイパス弁 36150653.3040中の部リード +閉止失 敗 +健全ループ主蒸気隔離弁536B 閉止失 敗 ③ 健全ループ主蒸気隔離弁536A,C,D閉 失敗 +破断ループ主蒸気隔離止止弁 536E 闭 止失敗	3.4E-11	52%	6.5E-11	フィード アンド ブリード	○	2次冷却系の破断 +主蒸気隔離失敗	8.1E-12	①健全ループ側タービン駆動給水ボ ンプ駆動失敗主蒸気ライフル 575A 回失 敗 ②「健全ループ側タービン駆動給水ボ ンプ駆動失敗主蒸気ライフル 575A 回失 敗」により健全ループの蒸気が健全ループ ライフル ③ 健全ループによる破断ループ側タービン 駆動給水ボンプ駆動失敗主蒸気ライフル 元弁 575A 閉止失敗 (HD) +「健全ループ側タービン駆動給水ボ ンプ駆動失敗主蒸気ライフル 575A 回失 敗」により健全ループの蒸気が破断ルー プへ漏出 ④健全ループ主蒸気隔離止止弁 536A 闭 止失敗 +健全ループ主蒸気隔離止止弁 536E 闭 止失敗	3.2E-11 3.4E-11 8.1E-12	42% 44% 8%	○ ○ ○	2次冷却系の破断 +主蒸気隔離失敗	8.1E-12	手動停止と同様	3.2E-11 3.4E-11 8.1E-12	42% 44% 8%	○ ○ ○
【主要なカットセットに対する検討】																		
【主要なカットセットに対する検討】																		
○第1-1表より、事故シーケンスグループ「2次冷却系からの除熱機能喪失」については炉心損傷頻度の約78%のカットセットを確認した。なお、「2次冷却系からの除熱機能喪失」は全炉心損傷頻度に占める炉心損傷頻度の割合が約9%であり、全炉心損傷頻度に対して寄与割合の低い事故シーケンスグループである。																		
○「手動停止+補助給水失敗」、「過渡事象+補助給水失敗」、「主給水失敗+補助給水失敗」、「外部電源喪失+補助給水失敗」について																		
【女川】																		
■炉型の相違																		
・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違のために、2次冷却系からの除熱機能喪失については大飯と比較する																		
【大飯】																		
■評価結果の相違																		
・個別評価による相違																		
【大飯】																		
■記載方針の相違																		
・女川実績の反映																		
・事故シーケンスグループのうちカットセットを確認した割合、全炉心損傷頻度に対する割合について記載（以下、相違理由説明を「記載方針の相違」と記載）																		
【女川】																		
■記載方針の相違																		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>○本グループに含まれる事故シーケンスは、補助給水機能が喪失して炉心損傷に至る事故シーケンスが大半を占めている。補助給水機能が喪失する要因としては、ポンプ故障、注入配管閉塞、水源喪失等が考えられ、ここでは、復水ピット閉塞による水源喪失が支配的となっているが、その場合においても給水源の切替え（添付-1参照）を実施することや、炉心損傷防止対策として補助給水系とは異なる系統を使用したフィードアンドブリードを実施することで炉心損傷防止が可能である。</p> <p>○また、「2次冷却系の破断+補助給水失敗」及び「2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗」の事故シーケンスでは、破断ループ隔離に伴う診断過誤や操作失敗（HE）が上位のカットセットとして抽出されたが、これらについても同様にフィードアンドブリードを実施することで炉心損傷防止が可能である。</p>		<p>ては、補助給水ポンプ起動信号の発信失敗の共通原因故障、補助給水ピットの閉塞、試験によるポンプの待機除外やポンプ室空調系のファンの共通原因故障が主要なカットセットとして挙がっている。</p> <p>○「蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗」、「小破断 LOCA+補助給水失敗」については、補助給水ポンプ起動信号の発信失敗の共通原因故障、補助給水ピットの閉塞、原子炉補機冷却海水系である原子炉補機冷却海水ポンプの共通原因故障が主要なカットセットとして挙がっている。</p> <p>○本カテゴリーに含まれる事故シーケンスは、補助給水機能が喪失して炉心損傷に至る事故シーケンスが大半を占めている。補助給水機能が喪失する要因としては、ポンプ故障、注入配管閉塞、水源喪失等が考えられ、ここでは、補助給水ポンプ起動信号の発信失敗の共通原因故障及び補助給水ピット閉塞による水源喪失が支配的となっているが、その場合においても給水源の切替え（添付-1参照）を実施することや炉心損傷防止対策として補助給水系とは異なる系統を使用したフィードアンドブリードを実施することで炉心損傷防止が可能である。</p> <p>○また、「2次冷却系の破断+補助給水失敗」及び「2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗」の事故シーケンスでは、破断ループ隔離に伴う診断過誤や操作失敗（HE）が上位のカットセットとして抽出されたが、これらについても同様にフィードアンドブリードを実施することで炉心損傷防止が可能である。カットセットとして抽出されている人的過誤については、訓練等によりその発生可能性の低減に努めていく。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・女川実績の反映 ・各事故シーケンスの主要なカットセットについて記載。（以下、相違理由説明を「記載方針の相違・主なカットセットを記載」と記載） <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 ・女川の5-10ページ等の記載反映（以下、相違理由説明を省略） <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・個別評価による相違 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備名称の相違 ・復水ピット⇒補助給水ピット <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・人的過誤の低減策について記載。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="font-size:10pt; color:#0000FF;">■女川</p> <p style="font-size:10pt; color:#0000FF;">■炉型の相違</p> <p style="font-size:10pt; color:#0000FF;">・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違 (BWR特有、泊は該当せず)</p>			
<p style="font-size:10pt; color:#0000FF;">【主要なカットセットに対する検討】</p> <p style="font-size:10pt; color:#0000FF;">○第1-1表より、事故シーケンスグループ「高圧・低圧注水機能喪失」については炉心損傷頻度の約8%のカットセットを確認した。なお、「高圧・低圧注水機能喪失」は全炉心損傷頻度に占める炉心損傷頻度の割合が0.1%未満であり、全炉心損傷頻度に対して寄与割合の低い事故シーケンスグループである。</p> <p style="font-size:10pt; color:#0000FF;">○「過渡事象+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗」「過渡事象+S R V再閉失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗」については、高圧・低圧注水機能が喪失する要因として、高圧注水と低圧ECCSに関連する人的過誤や水位トランスマッタの共通原因故障、原子炉補機冷却系である原子炉補機冷却系ポンプの共通原因故障が主要なカットセットとして挙がっている。</p>			

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>○「手動停止+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗」、「手動停止+S RV再閉失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗」については、高圧・低圧注水機能が喪失する要因として、高圧炉心スプレイ系に関連する人的過誤や区分I直流電源、区分II交流電源に関する機器の故障、原子炉補機冷却系である原子炉補機冷却系／原子炉補機冷却海水ポンプの共通原因故障が主要なカットセットとして挙がっている。</p> <p>○「サポート系喪失+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗」については、起因事象により片区分の緩和設備が期待できなくなり、高圧・低圧注水機能が喪失する要因として、高圧炉心スプレイ系に関連する人的過誤や期待できる区分の電源に関する機器が主要なカットセットとして挙がっている。</p> <p>○「サポート系喪失+S RV再閉失敗+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗」については、高圧・低圧注水機能が喪失する要因として、高圧炉心スプレイ系に関連する人的過誤や水位トランスマッタの共通原因故障の他に、期待できる区分の交流電源に関する機器故障が主要なカットセットとして挙がっている。</p> <p>○上記カットセットに対する炉心損傷防止対策としては、高圧代替注水系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水が有効である。ただし、一部のカットセットでは格納容器除熱機能も併せて喪失しているものがあり、原子炉補機冷却系が機能喪失した場合は原子炉補機代替冷却水系又は原子炉格納容器フィルタベント系が、残留熱除去系が機能喪失した場合は原子炉格納容器フィルタベント系による格納容器除熱が必要となる。</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																										
	<table border="1"> <caption>第1-2表 事故シーケンス毎の主要なカットセット（高圧注水・減圧機能喪失）</caption> <thead> <tr> <th>事態 シーケンス</th> <th>CDF (10⁻⁶)</th> <th>主要なカットセット</th> <th>CDF (10⁻⁶)</th> <th>割合 (%)</th> <th>対策</th> <th>対策 有効性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">通常事態 →高圧注入失敗 →手動減圧失敗</td> <td rowspan="3">1.0E-09</td> <td>高圧灌漿装置を操作する人元が抜けられ →手動減圧操作失敗</td> <td rowspan="3">1.0E-09</td> <td rowspan="3">5.1%</td> <td rowspan="3">○</td> <td rowspan="3">○</td> </tr> <tr> <td>高圧灌漿装置→操作失敗によるHVAC用の手動操作 →手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗</td> </tr> <tr> <td>1.0E-09</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">手動停止 →高圧注入失敗 →手動減圧失敗</td> <td rowspan="3">8.0E-09</td> <td>高圧灌漿装置→操作失敗によるHVAC用の手動操作 →手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗</td> <td rowspan="3">8.0E-09</td> <td rowspan="3">5.1%</td> <td rowspan="3">○</td> <td rowspan="3">○</td> </tr> <tr> <td>通常停止→EVG(エボンガス)の起動失敗 →HVAC用の手動操作失敗→手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗</td> </tr> <tr> <td>8.0E-09</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">手動停止 →高圧注入失敗 →手動減圧失敗</td> <td rowspan="3">1.3E-10</td> <td>通常停止→EVG(エボンガス)の起動失敗 →HVAC用の手動操作失敗 →手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗</td> <td rowspan="3">1.3E-10</td> <td rowspan="3">5.1%</td> <td rowspan="3">○</td> <td rowspan="3">○</td> </tr> <tr> <td>通常停止→HVAC用の手動操作失敗→手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗</td> </tr> <tr> <td>8.0E-11</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">手動停止 →高圧注入失敗 →手動減圧失敗</td> <td rowspan="3">1.0E-11</td> <td>通常停止→HVAC用の手動操作失敗 →手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗</td> <td rowspan="3">1.0E-11</td> <td rowspan="3">5.1%</td> <td rowspan="3">○</td> <td rowspan="3">○</td> </tr> <tr> <td>通常停止→HVAC用の手動操作失敗→手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗</td> </tr> <tr> <td>8.0E-11</td> </tr> </tbody> </table> <p>【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>○第1-2表より、事故シーケンスグループ「高圧注水・減圧機能喪失」については炉心損傷頻度の約5%のカットセットを確認した。なお、「高圧注水・減圧機能喪失」は全炉心損傷頻度に占める炉心損傷頻度の割合が約0.3%であり、全炉心損傷頻度に対して寄与割合の低い事故シーケンスグループである。</p> <p>○本カテゴリーに含まれる事故シーケンスについては、高圧注水・減圧機能が喪失する要因として、ポンプ故障や人的過誤、手動減圧失敗などが主要なカットセットとして挙がっている。</p> <p>いずれの主要な事故シーケンスからも手動減圧失敗の人的過誤が抽出されている。このカットセットに対して、代替自動減圧機能による低圧状態への移行により、注水による炉心冷却を確保できる。</p> <p>○注水による炉心冷却の確保に成功した後は、原子炉補機代替冷却水系又は原子炉格納容器フィルタベント系を用いて除熱を行う。</p> <p>○全炉心損傷頻度から見た場合、炉心損傷を防止できないカットセットの頻度は非常に小さな値に抑えられていると考える。カットセットとして抽出されているヒューマンエラーについては、訓練等によりその発生可能性の低減に努めていく。</p>	事態 シーケンス	CDF (10 ⁻⁶)	主要なカットセット	CDF (10 ⁻⁶)	割合 (%)	対策	対策 有効性	通常事態 →高圧注入失敗 →手動減圧失敗	1.0E-09	高圧灌漿装置を操作する人元が抜けられ →手動減圧操作失敗	1.0E-09	5.1%	○	○	高圧灌漿装置→操作失敗によるHVAC用の手動操作 →手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗	1.0E-09	手動停止 →高圧注入失敗 →手動減圧失敗	8.0E-09	高圧灌漿装置→操作失敗によるHVAC用の手動操作 →手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗	8.0E-09	5.1%	○	○	通常停止→EVG(エボンガス)の起動失敗 →HVAC用の手動操作失敗→手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗	8.0E-09	手動停止 →高圧注入失敗 →手動減圧失敗	1.3E-10	通常停止→EVG(エボンガス)の起動失敗 →HVAC用の手動操作失敗 →手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗	1.3E-10	5.1%	○	○	通常停止→HVAC用の手動操作失敗→手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗	8.0E-11	手動停止 →高圧注入失敗 →手動減圧失敗	1.0E-11	通常停止→HVAC用の手動操作失敗 →手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗	1.0E-11	5.1%	○	○	通常停止→HVAC用の手動操作失敗→手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗	8.0E-11	<p>【女川】</p> <p>■炉型の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違 (BWR特有、泊は該当せず)
事態 シーケンス	CDF (10 ⁻⁶)	主要なカットセット	CDF (10 ⁻⁶)	割合 (%)	対策	対策 有効性																																							
通常事態 →高圧注入失敗 →手動減圧失敗	1.0E-09	高圧灌漿装置を操作する人元が抜けられ →手動減圧操作失敗	1.0E-09	5.1%	○	○																																							
		高圧灌漿装置→操作失敗によるHVAC用の手動操作 →手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗																																											
		1.0E-09																																											
手動停止 →高圧注入失敗 →手動減圧失敗	8.0E-09	高圧灌漿装置→操作失敗によるHVAC用の手動操作 →手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗	8.0E-09	5.1%	○	○																																							
		通常停止→EVG(エボンガス)の起動失敗 →HVAC用の手動操作失敗→手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗																																											
		8.0E-09																																											
手動停止 →高圧注入失敗 →手動減圧失敗	1.3E-10	通常停止→EVG(エボンガス)の起動失敗 →HVAC用の手動操作失敗 →手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗	1.3E-10	5.1%	○	○																																							
		通常停止→HVAC用の手動操作失敗→手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗																																											
		8.0E-11																																											
手動停止 →高圧注入失敗 →手動減圧失敗	1.0E-11	通常停止→HVAC用の手動操作失敗 →手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗	1.0E-11	5.1%	○	○																																							
		通常停止→HVAC用の手動操作失敗→手動減圧操作失敗 →手動減圧失敗																																											
		8.0E-11																																											

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

【主要なカットセットに対する検討】

○「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」はディーゼル発電機1台が試験による待機除外中に別の1台が継続運転に失敗する等して非常用所内交流電源が喪失し、全交流動力電源喪失となり炉心損傷に至る事故シーケンスであるが、代替電源である空冷式非常用発電装置により電源を確保し2次冷却系強制冷却及び恒設代替低圧注水ポンプを用いた炉心注水を実施することにより炉心損傷防止が可能である。

【主要なカットセットに対する検討】

○第1-3表より、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」については、炉心損傷頻度の約39%のカットセットを確認した。なお、「全交流動力電源喪失」は全炉心損傷頻度に占める炉心損傷頻度の割合が0.1%未満であり、全炉心損傷頻度に対して寄与割合の低い事故シーケンスグループである。

○本カテゴリーに含まれる事故シーケンスのうち、「全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG失敗)+HPCS失敗」(長期TB)については、全交流動力電源が喪失する要因として非常用ディーゼル発電機の共通原因故障や外電復旧失敗が、高圧炉心スプレイ系失敗の要因として高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の故障が主要なカットセットとして挙がっている。炉心損傷防止対策としては、所内常設蓄電式直流電源設備

【主要なカットセットに対する検討】

○第 1-2 表より、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」、「原子炉補機冷却機能喪失」については、それぞれ炉心損傷頻度の約 11%、約 100% のカットセットを確認した。なお、「全交流動力電源喪失」は全炉心損傷頻度に占める炉心損傷頻度の割合が約 1.5% であり、全炉心損傷頻度に対して寄与割合の低い事故シーケンスグループである。また、「原子炉補機冷却機能喪失」は全炉心損傷頻度に占める炉心損傷頻度の割合が約 88. 6% であり、全炉心損傷頻度のほとんどを占める事故シーケンスグループである。

○「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」はディーゼル発電機室空調系のダンバの共通原因故障、非常用高圧母線低電圧信号(UV信号)の発信失敗の共通原因故障、ディーゼル発電機の共通原因故障等により非常用所内交流電源が喪失し、全交流動力電源喪失となり炉心損傷に至る事故シーケンスであるが、代替電源である代替非常用発電機により電源を確保し、2次冷却系強制冷却及び代替格納容器スプレイポンプを用い

- 付番の相違
 - ・図表番号の相違

- 個別評価による相違
- ・非常用所内交流電源喪失に至る主な要因の相違

【女川】

- 個別評価による相違
- ・女川は全交流動力電源の喪

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>○原子炉補機冷却機能喪失が発生した場合、RCPシールLOCAや加圧器逃がし弁／安全弁LOCAが発生することにより炉心損傷に至ることが考えられるが、この場合も2次冷却系強制冷却及び恒設代替低圧注水ポンプを用いた炉心注水を実施することで炉心損傷防止が可能である。</p> <p>○また「原子炉補機冷却機能喪失＋補助給水失敗」においても2次冷却系からの除熱機能喪失時と同様、フィードアンドブリードを実施することで炉心損傷防止が可能な事故シーケンスであるが、フィードアンドブリードを実施するためには、喪失した原子炉補機冷却機能の復旧が必要であり、時間余裕の観点から発生頻度の低減が厳しい事故シーケンスである。また、主給水系が健全である場合、主給水系を用いた代替給水により炉心損傷を防止できる場合もある。</p>	<p>による電源供給の他、高圧代替注水系による注水、常設代替交流電源設備により電源復旧したうえでの低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水が有効である。</p> <p>○本カタゴリーに含まれる事故シーケンスのうち、「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG失敗）＋SRV再閉失敗＋HPCS失敗」（TBP）については、全交流動力電源が喪失する要因として非常用ディーゼル発電機の共通原因故障や外電復旧失敗が、高圧炉心スプレイ系失敗の要因として高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の故障が主要なカットセットとして挙がっている。SRV再閉失敗のため、長時間の原子炉隔離時冷却系や高圧代替注水系による注水には期待できない。このため、原子炉隔離時冷却系や高圧代替注水系による注水停止後、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による注水に期待でき、炉心損傷防止が可能である。</p> <p>○本カタゴリーに含まれる事故シーケンスのうち、「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG失敗）＋高圧注水失敗」（TBÜ）では、全交流動力電源が喪失する要因として非常用ディーゼル発電機の共通原因故障や外電復旧失敗が、高圧注水失敗の要因として高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の故障や原子炉隔離時冷却系ポンプ起動失敗が主要なカットセットとして挙がっている。このカットセットに対しては、交流電源を必要としない高圧代替注水系や、常設代替交流電源設備による交流電源復旧後の低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による注水が炉心損傷防止対策として有効である。</p> <p>○本カタゴリーに含まれる事故シーケンスのうち、「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG失敗）＋直流電源喪失＋HPCS失敗」（TBD）では、外部電源喪失後、直流電源喪失の要因として蓄電池の共通原因故障が、高圧炉心スプレイ系失敗の要因として高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の機能喪失が主要なカットセットとして挙がっている。常設代替直流電源設備の蓄電池による直流電源供給が炉心損傷防止対策として有効である。</p>	<p>た炉心注水を実施することにより炉心損傷防止が可能である。</p> <p>○原子炉補機冷却機能喪失が発生した場合、RCPシールLOCAや加圧器逃がし弁／安全弁LOCAが発生することにより炉心損傷に至ることが考えられるが、この場合も2次冷却系強制冷却及び代替格納容器スプレイポンプを用いた炉心注水を実施することで炉心損傷防止が可能である。</p> <p>○また「原子炉補機冷却機能喪失＋補助給水失敗」においても2次冷却系からの除熱機能喪失時と同様、フィードアンドブリードを実施することで炉心損傷防止が可能な事故シーケンスであるが、フィードアンドブリードを実施するためには、喪失した原子炉補機冷却機能の復旧が必要であり、時間余裕の観点から発生頻度の低減が厳しい事故シーケンスである。また、主給水系が健全である場合、主給水系を用いた代替給水により炉心損傷を防止できる場合もある。</p>	<p>失要因及び対策の相違により、事故シーケンスグループを4つに細分化しているが、泊は全交流動力電源喪失に至る事故シーケンスが1つであり、対策も同一である。（大飯についても泊と同様）</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備名称の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・空冷式非常用発電装置↔代替非常用発電機 ・恒設代替低圧注水ポンプ↔代替格納容器スプレイポンプ（以下、相違理由説明を省略）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉						女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉				相違理由																	
第1-3表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（原子炉格納容器の除熱機能喪失）	事故シーケンス	主要なカットセット	CDF (炉年)	寄与 割合	全CDF (炉年)	炉心損傷 防止対策	対策の 有効性	第1-3表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（原子炉格納容器の除熱機能喪失）	事故シーケンス	主要なカットセット	CDF (炉年)	寄与 割合	対策 有効性	相違理由																
小破断 LOCA +スプレイ再循環 失敗	①スプレイ熱交換器CCW通水弁 178A,B開失敗CCF	6.7E-9	26%	2.6E-8 格納容器内 自然対流冷却	○	2.6E-8 格納容器内 自然対流冷却	○	小破断 LOCA +スプレイ再循環 失敗	①格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-49	26%	各容器内 自然対流冷却	○	【女川】 ■炉型による事故シーケンス グループ及び対策の相違のため、原子炉格納容器の除熱機能喪失については大飯と比較する																
	②スプレイ信号A(B)トレーン失敗 +スプレイ熱交換器CCW通水弁 178BA開失敗	3.0E-9	11%						②格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-49	26%																			
	③再循環切替信号A/Bトレーン失敗 +スプレイ熱交換器CCW通水弁 178BA開失敗	2.5E-9	9%						③格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-49	26%																			
	④スプレイ信号Aトレーン失敗 +スプレイ熱交換器CCW通水弁 178BA開失敗	1.4E-9	3%						④格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-49	26%																			
	⑤スプレイ信号Aトレーン失敗 +スプレイ熱交換器CCW通水弁 178A開失敗 + SWP-C出口手動弁 503Cの試験後の戻し忘れ(HE)	5.0E-10	2%						⑤スプレイ信号A-B共通トレーン失敗 CCF	0.7E-49	35%																			
	⑥再循環サンプル隔離電磁弁063A,B 開失敗CCF	5.0E-10	2%						⑥格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-49	25%																			
	⑦スプレイ信号A-B共通トレーン失敗 +スプレイ熱交換器CCW通水弁 178A開失敗 + SWP-C出口手動弁 503Cの試験後の戻し忘れ(HE)	5.0E-10	2%						⑦格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-49	25%																			
	⑧スプレイポンプA,B起動失敗CCF	2.3E-9	15%						⑧格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-49	25%																			
	⑨スプレイポンプ熱交換器出口非 024A,B開失敗CCF	6.7E-10	4%						⑨格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-49	13%																			
	⑩スプレイポンプA,B起動失敗CCF	5.4E-9	35%						⑩格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-49	13%																			
中破断 LOCA +スプレイ注入 失敗	⑪RHRポンプA出口流量高信号発 信失敗+スプレイ信号Aトレーン失 敗 + SWP-C出口手動弁503Cの 試験後の戻し忘れ(HE)	4.5E-13	6%	1.6E-8 格納容器内 自然対流冷却	○	1.6E-8 格納容器内 自然対流冷却	○	中破断 LOCA +スプレイ注入 失敗	⑪格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-49	25%	各容器内 自然対流冷却	○	【大飯】 ■評価結果による相違 ・個別評価による相違																
	⑫RHRポンプA出口流量高信号発 信失敗+スプレイ熱交換器CCW 通水弁178A開失敗 + SWP-C出 口手動弁503Cの試験後の戻し忘 れ(HE)	2.2E-13	3%						⑫格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-49	25%																			
大破断 LOCA +格拒再循環失敗 +スプレイ注入 失敗	⑬RHRポンプA出口流量高信号発 信失敗+スプレイ熱交換器CCW 通水弁178A開失敗 + SWP-C出 口手動弁503Cの試験後の戻し忘 れ(HE)	1.9E-13	2%	7.8E-12 格納容器内 自然対流冷却	○*	7.8E-12 格納容器内 自然対流冷却	○*	大破断 LOCA +スプレイ再循環 失敗	⑬格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-12	8%	各容器内 自然対流冷却	○	【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映																
	⑭RHRポンプA出口流量高信号発 信失敗+スプレイ熱交換器CCW 通水弁178A開失敗 + SWP-C出 口手動弁503Cの試験後の戻し忘 れ(HE)	2.7E-13	34%						⑭格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-12	8%																			
	⑮スプレイヘッダオリフィスA/B 外筒リーフ + RHR熱交換器CCW 通水弁114A/B開失敗+スプレイ 信号/S信号の共用部(ユニバーサ ルコード等)A/B失敗	2.7E-13	34%						⑮格納容器スプレイ冷却器出口 E/V 除熱機 能喪失 CCF	0.4E-12	7%																			
※電動弁の現地操作により炉心損傷を防止することができる可能性がある。																														
【主要なカットセットに対する検討】						【主要なカットセットに対する検討】																								
○第1-3表により、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」については、炉心損傷頻度約54%のカットセットを確認した。なお、「原子炉格納容器の除熱機能喪失」は全炉心損傷頻度に占める炉心損傷頻度の割合が0.1%未満であり、全炉心損傷頻度に対して寄与割合の低い事故シーケンスグループである。																														
○「小破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗」、「中破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗」については、格納容器スプレイ再循環機能喪失の要因として、格納容器スプレイ冷却器に原子炉補機冷却水を通水する機器の故障や共通原因故障、格																														
■記載方針の相違 ・女川実績の反映																														

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
○本グループに含まれる事故シーケンスは、格納容器スプレイ機能（注入／再循環）が喪失することにより原子炉格納容器が先行破損して炉心損傷に至る事故シーケンスである。格納容器スプレイ機能が喪失する要因としては、ポンプ故障、注入配管閉塞、水源喪失等が考えられるが、ここでは、格納容器スプレイクーラに原子炉補機冷却水を通水する弁の開操作失敗や格納容器スプレイ信号の発信失敗が支配的となっている。その場合でも、格納容器スプレイ系統を使用しない格納容器内自然対流冷却を実施することで炉心損傷防止が可能である。		<p>納容器スプレイポンプの試験による待機除外、格納容器スプレイ系に関する機器故障が主要なカットセットとして挙がっている。</p> <p>○「小破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗」、「中破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗」については、格納容器スプレイ注入機能喪失の要因として、格納容器スプレイ作動信号の発信失敗の共通原因故障、格納容器スプレイ系に関する機器故障や共通原因故障、格納容器スプレイポンプの試験による待機除外が主要なカットセットとして挙がっている。</p> <p>○「大破断 LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」については、再循環機能喪失の要因として、格納容器スプレイ系に関する機器故障、余熱除去ポンプや格納容器スプレイポンプの試験による待機除外、余熱除去冷却器や格納容器スプレイ冷却器に原子炉補機冷却水を通水する機器の故障、再循環サンプスクリーンの閉塞が主要なカットセットとして挙がっている。</p> <p>○「大破断 LOCA+格納容器スプレイ注入失敗+低圧再循環失敗」については、格納容器内除熱機能喪失の要因として、格納容器スプレイ系に関する機器の故障や共通原因故障、余熱除去冷却器に原子炉補機冷却水を通水する機器の故障、格納容器スプレイポンプの試験による待機除外、非常用炉心冷却設備作動信号（S信号）や格納容器スプレイ作動信号の発信失敗が主要なカットセットとして挙がっている。</p> <p>○本カテゴリーに含まれる事故シーケンスは、格納容器スプレイ機能（注入／再循環）が喪失することにより原子炉格納容器が先行破損して炉心損傷に至る事故シーケンスである。格納容器スプレイ機能が喪失する要因としては、ポンプ故障、注入配管閉塞、水源喪失等が考えられるが、ここでは、格納容器スプレイ冷却器に原子炉補機冷却水を通水する弁の開操作失敗や格納容器スプレイ信号の発信失敗が支配的となっている。その場合でも、格納容器スプレイ系統を使用しない格納容器内自然対流冷却を実施することで炉心損傷防止が可能である。</p>	<p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・主なカットセットを記載</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・主なカットセットを記載</p> <p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・主なカットセットを記載</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																						
	<p style="text-align: center;">第1-4表 事故シーケンス毎の主要なカットセット（崩壊熱除去機能喪失）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>事故シーケンス</th> <th>時間 (JST) 上り用)</th> <th>主要なカットセット</th> <th>FV (JST) 割合</th> <th>対応 有効性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">過渡冷却 +回路失火</td> <td rowspan="4">L-12~01</td> <td>冷却塔停止・400千瓩操作失火</td> <td>2.31~01</td> <td>44.0%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>炉心損傷作動・400千瓩操作失火</td> <td>3.20~18</td> <td>18.1%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>過渡冷却・400千瓩操作失火</td> <td>4.30~08</td> <td>8.9%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>水位低下警報・400千瓩操作失火</td> <td>4.30~09</td> <td>8.9%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">過渡冷却 +回路失火</td> <td rowspan="4">L-11~01</td> <td>冷却塔停止・400千瓩操作失火</td> <td>2.31~18</td> <td>38.2%</td> <td>● ※原子炉格納容器フォルタパント系</td> </tr> <tr> <td>炉心損傷作動・400千瓩操作失火</td> <td>3.20~18</td> <td>18.1%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>過渡冷却・400千瓩操作失火</td> <td>4.30~08</td> <td>8.9%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>水位低下警報・400千瓩操作失火</td> <td>4.30~09</td> <td>8.9%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">半槽停止 +回路失火</td> <td rowspan="4">L-27~06</td> <td>冷却塔停止・400千瓩操作失火</td> <td>2.31~18</td> <td>31.7%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>炉心損傷作動・400千瓩操作失火</td> <td>3.20~07</td> <td>24.0%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>過渡冷却</td> <td>4.30~01</td> <td>8.9%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>水位低下警報・400千瓩操作失火</td> <td>4.30~08</td> <td>8.9%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">半槽停止 +回路失火</td> <td rowspan="4">L-24~06</td> <td>冷却塔停止・400千瓩操作失火</td> <td>2.31~18</td> <td>34.1%</td> <td>● ※原子炉格納容器フォルタパント系</td> </tr> <tr> <td>炉心損傷作動・400千瓩操作失火</td> <td>3.20~08</td> <td>23.0%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>過渡冷却</td> <td>4.30~01</td> <td>8.9%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>水位低下警報・400千瓩操作失火</td> <td>4.30~08</td> <td>8.9%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">サポート装置失 +回路失火</td> <td rowspan="4">L-18~06</td> <td>過渡冷却失火・400千瓩操作失火</td> <td>2.28~01</td> <td>13.0%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>循環冷却装置失火・400千瓩操作失火</td> <td>3.20~01</td> <td>1.2%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>タービン・ボンベ止水栓失火・400千瓩操作失火</td> <td>4.30~01</td> <td>7.2%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>循環冷却装置失火・400千瓩操作失火</td> <td>4.30~08</td> <td>11.1%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">半槽一正槽失 +回路失火</td> <td rowspan="4">L-03~06</td> <td>循環冷却装置失火・400千瓩操作失火</td> <td>2.30~10</td> <td>11.1%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>循環冷却装置失火・400千瓩操作失火</td> <td>3.20~10</td> <td>1.6%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>タービン・ボンベ止水栓失火・400千瓩操作失火</td> <td>4.30~10</td> <td>3.4%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>循環冷却装置失火</td> <td>4.30~18</td> <td>40.1%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">半槽熱LOCA +回路失火</td> <td rowspan="4">L-22~06</td> <td>半槽熱LOCA・400千瓩操作失火</td> <td>2.30~09</td> <td>40.1%</td> <td>● ※原子炉格納容器フォルタパント系</td> </tr> <tr> <td>半槽熱LOCA・400千瓩操作失火</td> <td>3.20~09</td> <td>0.8%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>半槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火</td> <td>4.30~09</td> <td>0.0%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>半槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火</td> <td>4.30~18</td> <td>0.0%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">半槽熱LOCA +回路失火</td> <td rowspan="4">L-03~06</td> <td>半槽熱LOCA・400千瓩操作失火</td> <td>2.30~09</td> <td>40.1%</td> <td>● ※原子炉格納容器フォルタパント系</td> </tr> <tr> <td>半槽熱LOCA・400千瓩操作失火</td> <td>3.20~09</td> <td>0.0%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>半槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火</td> <td>4.30~09</td> <td>0.7%</td> <td>● ※原子炉格納容器フォルタパント系</td> </tr> <tr> <td>半槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火</td> <td>4.30~18</td> <td>0.2%</td> <td>● ※原子炉格納容器フォルタパント系</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">失槽熱LOCA +回路失火</td> <td rowspan="4">L-31~06</td> <td>失槽熱LOCA・400千瓩操作失火</td> <td>2.30~09</td> <td>97.7%</td> <td>● ※原子炉格納容器フォルタパント系</td> </tr> <tr> <td>失槽熱LOCA・400千瓩操作失火</td> <td>3.20~11</td> <td>0.8%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>失槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火</td> <td>4.30~11</td> <td>0.3%</td> <td>● ※原子炉格納容器フォルタパント系</td> </tr> <tr> <td>失槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火</td> <td>4.30~18</td> <td>0.3%</td> <td>● ※原子炉格納容器フォルタパント系</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>○第1-4表より、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」については、炉心損傷頻度の約 89% のカットセットを確認した。なお、「崩壊熱除去機能喪失」は全炉心損傷頻度に占める炉心損傷頻度の割合が約 99.7% であり、全炉心損傷頻度のほとんどを占める事故シーケンスグループである。</p> <p>○本カテゴリーに含まれる事故シーケンスは、崩壊熱除去機能の喪失によりサブレッショングブル水温が上昇する等の要因により注水機能が喪失し、格納容器破損に至るシーケンスである。崩壊熱除去機能が喪失する要因としては、残留熱除去系</p>	事故シーケンス	時間 (JST) 上り用)	主要なカットセット	FV (JST) 割合	対応 有効性	過渡冷却 +回路失火	L-12~01	冷却塔停止・400千瓩操作失火	2.31~01	44.0%	○	炉心損傷作動・400千瓩操作失火	3.20~18	18.1%	○	過渡冷却・400千瓩操作失火	4.30~08	8.9%	○	水位低下警報・400千瓩操作失火	4.30~09	8.9%	○	過渡冷却 +回路失火	L-11~01	冷却塔停止・400千瓩操作失火	2.31~18	38.2%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系	炉心損傷作動・400千瓩操作失火	3.20~18	18.1%	○	過渡冷却・400千瓩操作失火	4.30~08	8.9%	○	水位低下警報・400千瓩操作失火	4.30~09	8.9%	○	半槽停止 +回路失火	L-27~06	冷却塔停止・400千瓩操作失火	2.31~18	31.7%	○	炉心損傷作動・400千瓩操作失火	3.20~07	24.0%	○	過渡冷却	4.30~01	8.9%	○	水位低下警報・400千瓩操作失火	4.30~08	8.9%	○	半槽停止 +回路失火	L-24~06	冷却塔停止・400千瓩操作失火	2.31~18	34.1%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系	炉心損傷作動・400千瓩操作失火	3.20~08	23.0%	○	過渡冷却	4.30~01	8.9%	○	水位低下警報・400千瓩操作失火	4.30~08	8.9%	○	サポート装置失 +回路失火	L-18~06	過渡冷却失火・400千瓩操作失火	2.28~01	13.0%	○	循環冷却装置失火・400千瓩操作失火	3.20~01	1.2%	○	タービン・ボンベ止水栓失火・400千瓩操作失火	4.30~01	7.2%	○	循環冷却装置失火・400千瓩操作失火	4.30~08	11.1%	○	半槽一正槽失 +回路失火	L-03~06	循環冷却装置失火・400千瓩操作失火	2.30~10	11.1%	○	循環冷却装置失火・400千瓩操作失火	3.20~10	1.6%	○	タービン・ボンベ止水栓失火・400千瓩操作失火	4.30~10	3.4%	○	循環冷却装置失火	4.30~18	40.1%	○	半槽熱LOCA +回路失火	L-22~06	半槽熱LOCA・400千瓩操作失火	2.30~09	40.1%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系	半槽熱LOCA・400千瓩操作失火	3.20~09	0.8%	○	半槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火	4.30~09	0.0%	○	半槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火	4.30~18	0.0%	○	半槽熱LOCA +回路失火	L-03~06	半槽熱LOCA・400千瓩操作失火	2.30~09	40.1%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系	半槽熱LOCA・400千瓩操作失火	3.20~09	0.0%	○	半槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火	4.30~09	0.7%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系	半槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火	4.30~18	0.2%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系	失槽熱LOCA +回路失火	L-31~06	失槽熱LOCA・400千瓩操作失火	2.30~09	97.7%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系	失槽熱LOCA・400千瓩操作失火	3.20~11	0.8%	○	失槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火	4.30~11	0.3%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系	失槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火	4.30~18	0.3%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系	<p>【女川】</p> <p>■炉型の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違 (BWR特有、泊は該当せず)
事故シーケンス	時間 (JST) 上り用)	主要なカットセット	FV (JST) 割合	対応 有効性																																																																																																																																																																					
過渡冷却 +回路失火	L-12~01	冷却塔停止・400千瓩操作失火	2.31~01	44.0%	○																																																																																																																																																																				
		炉心損傷作動・400千瓩操作失火	3.20~18	18.1%	○																																																																																																																																																																				
		過渡冷却・400千瓩操作失火	4.30~08	8.9%	○																																																																																																																																																																				
		水位低下警報・400千瓩操作失火	4.30~09	8.9%	○																																																																																																																																																																				
過渡冷却 +回路失火	L-11~01	冷却塔停止・400千瓩操作失火	2.31~18	38.2%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系																																																																																																																																																																				
		炉心損傷作動・400千瓩操作失火	3.20~18	18.1%	○																																																																																																																																																																				
		過渡冷却・400千瓩操作失火	4.30~08	8.9%	○																																																																																																																																																																				
		水位低下警報・400千瓩操作失火	4.30~09	8.9%	○																																																																																																																																																																				
半槽停止 +回路失火	L-27~06	冷却塔停止・400千瓩操作失火	2.31~18	31.7%	○																																																																																																																																																																				
		炉心損傷作動・400千瓩操作失火	3.20~07	24.0%	○																																																																																																																																																																				
		過渡冷却	4.30~01	8.9%	○																																																																																																																																																																				
		水位低下警報・400千瓩操作失火	4.30~08	8.9%	○																																																																																																																																																																				
半槽停止 +回路失火	L-24~06	冷却塔停止・400千瓩操作失火	2.31~18	34.1%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系																																																																																																																																																																				
		炉心損傷作動・400千瓩操作失火	3.20~08	23.0%	○																																																																																																																																																																				
		過渡冷却	4.30~01	8.9%	○																																																																																																																																																																				
		水位低下警報・400千瓩操作失火	4.30~08	8.9%	○																																																																																																																																																																				
サポート装置失 +回路失火	L-18~06	過渡冷却失火・400千瓩操作失火	2.28~01	13.0%	○																																																																																																																																																																				
		循環冷却装置失火・400千瓩操作失火	3.20~01	1.2%	○																																																																																																																																																																				
		タービン・ボンベ止水栓失火・400千瓩操作失火	4.30~01	7.2%	○																																																																																																																																																																				
		循環冷却装置失火・400千瓩操作失火	4.30~08	11.1%	○																																																																																																																																																																				
半槽一正槽失 +回路失火	L-03~06	循環冷却装置失火・400千瓩操作失火	2.30~10	11.1%	○																																																																																																																																																																				
		循環冷却装置失火・400千瓩操作失火	3.20~10	1.6%	○																																																																																																																																																																				
		タービン・ボンベ止水栓失火・400千瓩操作失火	4.30~10	3.4%	○																																																																																																																																																																				
		循環冷却装置失火	4.30~18	40.1%	○																																																																																																																																																																				
半槽熱LOCA +回路失火	L-22~06	半槽熱LOCA・400千瓩操作失火	2.30~09	40.1%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系																																																																																																																																																																				
		半槽熱LOCA・400千瓩操作失火	3.20~09	0.8%	○																																																																																																																																																																				
		半槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火	4.30~09	0.0%	○																																																																																																																																																																				
		半槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火	4.30~18	0.0%	○																																																																																																																																																																				
半槽熱LOCA +回路失火	L-03~06	半槽熱LOCA・400千瓩操作失火	2.30~09	40.1%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系																																																																																																																																																																				
		半槽熱LOCA・400千瓩操作失火	3.20~09	0.0%	○																																																																																																																																																																				
		半槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火	4.30~09	0.7%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系																																																																																																																																																																				
		半槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火	4.30~18	0.2%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系																																																																																																																																																																				
失槽熱LOCA +回路失火	L-31~06	失槽熱LOCA・400千瓩操作失火	2.30~09	97.7%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系																																																																																																																																																																				
		失槽熱LOCA・400千瓩操作失火	3.20~11	0.8%	○																																																																																																																																																																				
		失槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火	4.30~11	0.3%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系																																																																																																																																																																				
		失槽熱LOCA・400千瓩操作失火・過渡冷却失火	4.30~18	0.3%	● ※原子炉格納容器フォルタパント系																																																																																																																																																																				

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>の手動操作失敗や補機冷却系である原子炉補機冷却系／原子炉補機冷却海水ポンプの共通原因故障による残留熱除去系の機能喪失が支配的となっている。</p> <p>これらの基事象に対しては、原子炉補機代替冷却水系による海水への熱除去機能の代替や、原子炉格納容器フィルタベント系による大気への除熱により炉心損傷を防止できる。</p> <p>○主要な事故シーケンスのうち、残留熱除去系の手動操作失敗や残留熱除去系ポンプの共通原因故障による炉心損傷に対しては、原子炉格納容器フィルタベント系による大気への除熱により炉心損傷を防止できる。</p> <p>○主要な事故シーケンスのうち、原子炉補機冷却系／原子炉補機冷却海水ポンプの共通原因故障による炉心損傷に対しては、原子炉補機代替冷却水系による海水への熱除去機能の代替や、原子炉格納容器フィルタベント系による大気への除熱により炉心損傷を防止できる。</p> <p>○事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」に対する主要な対策と考えられる原子炉格納容器フィルタベント系は、残留熱除去系、原子炉補機冷却系及び原子炉補機冷却海水系に対して独立な系統であり、共通原因による機能喪失のリスクを可能な限り低減している。このことから、全炉心損傷頻度の約99.7%を占める「崩壊熱除去機能喪失」に対しては、有効性評価で考慮した対策が有効なものであると考えられる。</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉		泊発電所3号炉		相違理由																																																													
第1-4表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（原子炉停止機能喪失）		第1-5表 事故シーケンス毎の主要なカットセット（原子炉停止機能喪失）		第1-4表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（原子炉停止機能喪失）																																																															
<table border="1"> <tr> <th>事故シーケンス</th> <th>主要なカットセット</th> <th>CDF (炉年)</th> <th>寄与割合 (炉年)</th> <th>全CDF 炉心損傷 防止対策</th> <th>対策の有効性</th> </tr> <tr> <td>ATWS</td> <td>①原子炉トリップ回路作動失敗CCF ②原子炉トリップ遮断器開失敗CCF</td> <td>6.9E-9 5.2E-9</td> <td>57% 43%</td> <td>1.2E-8 緩和設備</td> <td>○ ○</td> </tr> </table>		事故シーケンス	主要なカットセット	CDF (炉年)	寄与割合 (炉年)	全CDF 炉心損傷 防止対策	対策の有効性	ATWS	①原子炉トリップ回路作動失敗CCF ②原子炉トリップ遮断器開失敗CCF	6.9E-9 5.2E-9	57% 43%	1.2E-8 緩和設備	○ ○	<table border="1"> <tr> <th>事故シーケンス</th> <th>DF (炉年)</th> <th>主要なカットセット</th> <th>DF (炉年)</th> <th>寄与割合</th> <th>対策</th> <th>対策有効性</th> </tr> <tr> <td>通常運転 +原子炉停止失敗</td> <td>3.3E-09</td> <td>利害関係者 +トリップアクチュエータリレー共通原因故障</td> <td>3.3E-09</td> <td>72.1%</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小規模LOCA +原子炉停止失敗</td> <td>3.0E-12</td> <td>小規模LOCA +トリップアクチュエータリレー共通原因故障</td> <td>3.4E-12</td> <td>99.7%</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中規模LOCA +原子炉停止失敗</td> <td>3.2E-12</td> <td>中規模LOCA +トリップアクチュエータリレー共通原因故障</td> <td>3.4E-12</td> <td>99.7%</td> <td>○</td> <td>・既往制御棒挿入機能 ・代用制御棒再循環ポンプリップ機能</td> </tr> <tr> <td>大規模LOCA +原子炉停止失敗</td> <td>3.3E-12</td> <td>大規模LOCA +トリップアクチュエータリレー共通原因故障</td> <td>3.3E-12</td> <td>99.7%</td> <td>○</td> <td></td> </tr> </table>		事故シーケンス	DF (炉年)	主要なカットセット	DF (炉年)	寄与割合	対策	対策有効性	通常運転 +原子炉停止失敗	3.3E-09	利害関係者 +トリップアクチュエータリレー共通原因故障	3.3E-09	72.1%	○		小規模LOCA +原子炉停止失敗	3.0E-12	小規模LOCA +トリップアクチュエータリレー共通原因故障	3.4E-12	99.7%	○		中規模LOCA +原子炉停止失敗	3.2E-12	中規模LOCA +トリップアクチュエータリレー共通原因故障	3.4E-12	99.7%	○	・既往制御棒挿入機能 ・代用制御棒再循環ポンプリップ機能	大規模LOCA +原子炉停止失敗	3.3E-12	大規模LOCA +トリップアクチュエータリレー共通原因故障	3.3E-12	99.7%	○		<table border="1"> <tr> <th>事故シーケンス</th> <th>DF (炉年)</th> <th>主要なカットセット</th> <th>DF (炉年)</th> <th>寄与割合</th> <th>対策</th> <th>対策有効性</th> </tr> <tr> <td>ATWS</td> <td>1.2E-08</td> <td>主ベーシックソフトウェアCCF ②原子炉トリップ遮断器開失敗CCF</td> <td>1.1E-09 5.2E-09</td> <td>57% 42%</td> <td>○ ○</td> <td>・共通原因故障対策盤（自動制御盤） ・(ATW)緩和設備</td> </tr> </table>		事故シーケンス	DF (炉年)	主要なカットセット	DF (炉年)	寄与割合	対策	対策有効性	ATWS	1.2E-08	主ベーシックソフトウェアCCF ②原子炉トリップ遮断器開失敗CCF	1.1E-09 5.2E-09	57% 42%	○ ○	・共通原因故障対策盤（自動制御盤） ・(ATW)緩和設備	
事故シーケンス	主要なカットセット	CDF (炉年)	寄与割合 (炉年)	全CDF 炉心損傷 防止対策	対策の有効性																																																														
ATWS	①原子炉トリップ回路作動失敗CCF ②原子炉トリップ遮断器開失敗CCF	6.9E-9 5.2E-9	57% 43%	1.2E-8 緩和設備	○ ○																																																														
事故シーケンス	DF (炉年)	主要なカットセット	DF (炉年)	寄与割合	対策	対策有効性																																																													
通常運転 +原子炉停止失敗	3.3E-09	利害関係者 +トリップアクチュエータリレー共通原因故障	3.3E-09	72.1%	○																																																														
小規模LOCA +原子炉停止失敗	3.0E-12	小規模LOCA +トリップアクチュエータリレー共通原因故障	3.4E-12	99.7%	○																																																														
中規模LOCA +原子炉停止失敗	3.2E-12	中規模LOCA +トリップアクチュエータリレー共通原因故障	3.4E-12	99.7%	○	・既往制御棒挿入機能 ・代用制御棒再循環ポンプリップ機能																																																													
大規模LOCA +原子炉停止失敗	3.3E-12	大規模LOCA +トリップアクチュエータリレー共通原因故障	3.3E-12	99.7%	○																																																														
事故シーケンス	DF (炉年)	主要なカットセット	DF (炉年)	寄与割合	対策	対策有効性																																																													
ATWS	1.2E-08	主ベーシックソフトウェアCCF ②原子炉トリップ遮断器開失敗CCF	1.1E-09 5.2E-09	57% 42%	○ ○	・共通原因故障対策盤（自動制御盤） ・(ATW)緩和設備																																																													
【主要なカットセットに対する検討】 <p>○本グループに含まれる事故シーケンスは、運転時の異常な過渡変化が発生した際に原子炉トリップに失敗する事象であるが、原子炉トリップに失敗するカットセットとして、共通要因故障による回路の作動失敗としゃ断器の開失敗が要因となっている。</p> <p>この場合においてもATWS緩和設備により炉心損傷防止が可能である。</p>		【主要なカットセットに対する検討】 <p>○第1-5表より、事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」については炉心損傷頻度の約95%のカットセットを確認した。なお、「原子炉停止機能喪失」は全炉心損傷頻度に占める割合が0.1%未満であり、全炉心損傷頻度に対して寄与割合の低い事故シーケンスグループである。</p> <p>○本カテゴリーに含まれる事故シーケンスは、運転時の異常な過渡変化又はLOCAが発生した際に原子炉トリップに失敗する事象であるが、原子炉トリップに失敗するカットセットとして、トリップアクチュエータリレーの共通原因故障による原子炉保護系の機能喪失が主要因となっている。</p> <p>炉心損傷防止対策としては、代替制御棒挿入機能、代替原子炉再循環ポンプトリップ機能が有効である。さらに、過渡事象においては、代替原子炉再循環ポンプトリップ機能、ほう酸水注入系、自動減圧系作動阻止機能により、炉心損傷防止が可能である。</p>		【主要なカットセットに対する検討】 <p>○第1-4表より、事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」については炉心損傷頻度の約99%のカットセットを確認した。なお、「原子炉停止機能喪失」は全炉心損傷頻度に占める割合が0.1%未満であり、全炉心損傷頻度に対して寄与割合の低い事故シーケンスグループである。</p> <p>○本カテゴリーに含まれる事故シーケンスは、運転時の異常な過渡変化が発生した際に原子炉トリップに失敗する事象であるが、原子炉トリップに失敗するカットセットとして、ベーシックソフトウェアの共通原因故障と原子炉トリップ遮断器の開失敗が主要因となっている。</p> <p>炉心損傷防止対策としては、共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）が有効である。さらに、緊急ほう酸濃縮操作により、炉心損傷防止が可能である。</p>		<p>【女川】【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・個別評価による相違 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・個別評価による相違 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価方針の相違 ・泊は「外部電源喪失」、「主給水流量喪失」及び「負荷の喪失」をATWSの評価対象としており、選定理由の詳細は別紙4に整理している。（大飯と同様） <p>【女川】【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・原子炉トリップ失敗に至る主な要因の相違 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■炉心損傷防止対策の相違 ・炉型による相違（大飯に記載はないが原子炉停止機能喪失の対策として緊急ほう酸濃縮を整備していることは同様） 																																																													

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉				女川原子力発電所2号炉				泊発電所3号炉				相違理由																																														
事故シーケンス	主要なカットセット	CDF (伊弉諾) 寄与割合 (伊弉諾)	全CDF (伊弉諾) 炉心損傷 防止対策 の有効性	事故シーケンス	主要なカットセット	CDF (伊弉諾) 寄与割合 (伊弉諾)	全CDF (伊弉諾) 炉心損傷 防止対策 の有効性	事故シーケンス	主要なカットセット	CDF (伊弉諾) 寄与割合 (伊弉諾)	全CDF (伊弉諾) 炉心損傷 防止対策 の有効性	相違理由																																														
小破断LOCA+高圧注入失敗	①低圧側注入ライン手動弁071B/C/D閉塞 ②低圧側注入ラインオリフィス002B/C/D閉塞 ③低圧側注入ラインオリフィス008B/C/D閉塞 ④低圧側注入ラインオリフィス009B/C/D閉塞 ⑤低圧側注入ラインオリフィス10C閉塞	9.5E-7 8.7E-7 3.7E-7 3.7E-7 1.2E-7	44% 10% 16% 16% 5%	2次冷却系強制冷却による高圧注入	①低圧側注入ライン手動弁045B/C/D閉塞 ②低圧側注入ラインオリフィス011 ③低圧側注入ラインオリフィス012 ④低圧側注入ラインオリフィス013 ⑤低圧側注入ラインオリフィス014	6.3E-07 2.3E-07 2.3E-07 2.3E-07 2.3E-07	30% 19% 19% 19% 50%	○ ○ ○ ○ ○	小破断LOCA+高圧注入失敗	①高圧側注入ポンプ出口G/Y内無遮断弁 ②RHRポンプ出口流量高信号A/B両トレーンCCFによるミニフローライン弁0401,0411の閉塞 ③信号A/B両トレーン失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗 ④RWSP閉塞 ⑤信号B/Tレーン失敗+低圧注入系タイライン弁047AB閉塞 ⑥RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+低圧注入系タイライン弁047AB閉塞 ⑦RHRポンプAGB出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗	4.9E-10 4.9E-10 4.8E-10 2.7E-10 2.4E-10 2.4E-10 2.3E-10	13% 13% 12% 7% 7% 7% 6%	— — — — — — —	3.7E-09	無し	—	小破断LOCA+高圧注入失敗	①RHRポンプ出口流量高信号弁A,B両トレーンCCFによるミニフローライン弁0401,0411の閉塞 ②RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+低圧注入系タイライン弁047AB閉塞 ③RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗	5.2E-10 5.2E-10 5.2E-10	18% 18% 18%	× × ×	中破断LOCA+高圧注入失敗	①RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗 ②RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗	2.9E-09 2.9E-09	5% 5%	× ×	中破断LOCA+高圧注入失敗	①RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗 ②RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗	2.7E-10 2.7E-10	5% 5%	× ×	中破断LOCA+高圧注入失敗	①RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗 ②RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗	1.1E-11 1.1E-11	43% 43%	× ×	大破断LOCA+高圧注入失敗	①蓄圧タンクA、B両トレーン失信失敗 ②RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗	5.3E-10 5.3E-10	15% 15%	× ×	大破断LOCA+高圧注入失敗	①RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗 ②RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗	6.2E-09 6.2E-09	65% 65%	× ×	大破断LOCA+高圧注入失敗	①蓄圧タンクA、B両トレーン失信失敗 ②RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗	1.2E-10 1.2E-10	20% 20%	× ×	大破断LOCA+高圧注入失敗	①蓄圧タンクA、B両トレーン失信失敗 ②RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗	1.2E-10 1.2E-10	20% 20%	× ×	【女川】	■炉型の相違 ・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違のため、ECCS注水機能喪失については大飯と比較する ■評価結果の相違 ・個別評価による相違
中破断LOCA+高圧注入失敗	①蓄圧タンク出口逆止弁134B,C/D閉塞CCF ②蓄圧タンク2基の同時に閉塞 ③蓄圧タンクBC,D閉塞+蓄圧タンク出口運動弁132C,D閉塞	1.8E-11 4.1E-12 2.5E-12	68% 15% 9%	2.6E-11	無し	—	—	大破断LOCA+高圧注入失敗	①蓄圧タンクA、B両トレーン失信失敗 ②RHRポンプ出口流量高信号失信失敗+RHRポンプBAH出口流量高信号失敗	9.4E-09	—	—	【大飯】	■記載方針の相違 ・女川実績の反映																																												
大破断LOCA+高圧注入失敗	中破断LOCAと同様	8.8E-12	無し	—	—	—	—	大破断LOCA+高圧注入失敗	蓄圧タンクA、B両トレーン失信失敗 蓄圧タンクB、C両トレーン失信失敗	1.2E-10	—	—	【大飯】	■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・主なカットセットを記載																																												

【主要なカットセットに対する検討】

○本グループに含まれる事故シーケンスは、「中、小破断LOCA+高圧注入失敗」が支配的となっており、これらの事故シーケンスは高圧注入機能が喪失して炉心損傷に至る事故シーケンスである。高圧注入系が喪失する要因として、ポンプ故障、注入配管閉塞、水源喪失等が考えられるが、ここでは、注入ラインの手動弁やオリフィスが閉塞することによる注入ライン閉塞が支配的である。その場合でも、炉心損傷防止対策として2次冷却系強制冷却による1次冷却系の減圧後、閉塞した高圧注入系と別の系統から低圧注入等を実施することで炉心損傷を防止することが可能である。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
○一方、「大破断LOCA+低圧注入失敗」、「大破断LOCA+蓄圧注入失敗」、「中破断LOCA+蓄圧注入失敗」の事故シーケンスは国内外の先進的な対策を考慮しても対策が困難なものであるが、全炉心損傷頻度への寄与は小さい。また、炉心損傷防止は困難であるが、例えば、「大、中破断LOCA+蓄圧注入失敗」の事故シーケンスの場合、高圧注入や代替低圧注入ポンプ等を活用して何らかの形で注水することで炉心損傷の拡大を抑制する等の影響緩和に期待できる可能性がある。		○一方、「大破断LOCA+低圧注入失敗」、「大、中破断LOCA+蓄圧注入失敗」の事故シーケンスは国内外の先進的な対策を考慮しても対策が困難なものであるが、全炉心損傷頻度への寄与は小さい。また、炉心損傷防止は困難であるが、例えば、「大、中破断LOCA+蓄圧注入失敗」の事故シーケンスの場合、高圧注入や代替格納容器スプレイポンプ等を活用して何らかの形で注水することで炉心損傷の拡大を抑制する等の影響緩和に期待できる可能性がある。	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉					女川原子力発電所2号炉			泊発電所3号炉				相違理由																																																																		
第1-6表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（ECCS再循環機能喪失）								第1-6表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（ECCS再循環機能喪失）																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事故シーケンス</th><th>主要なカットセット</th><th>CDF (10⁻⁶年)</th><th>寄与割合 (10⁻⁶年)</th><th>炉心損傷防止対策の有効性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①再循環切替信号A,B両トレーンCCF</td><td>5.2E-9</td><td>31%</td><td></td><td>○^{※1}</td></tr> <tr> <td>②再循環切替信号A,B両トレーン失敗 +高圧注入系タイライアン弁096A(B)閉塞</td><td>2.5E-9</td><td>15%</td><td></td><td>○^{※1}</td></tr> <tr> <td>③高圧注入系タイライアン弁096A(B)閉塞 +SWP-C出口手動弁503Cの試験後の戻し忘れ(HF)</td><td>1.2E-9</td><td>7%</td><td></td><td>○</td></tr> <tr> <td>小破断LOCA +高圧再循環失敗</td><td>1.7E-8</td><td>2 次冷却系強制冷却による低圧再循環又は代替再循環</td><td>1.7E-8</td><td>○</td></tr> <tr> <td>④再循環切替信号Aトレーン失敗 +SWP-C出口手動弁503Cの試験後の戻し忘れ(HF)</td><td>1.1E-9</td><td>7%</td><td></td><td>○</td></tr> <tr> <td>⑤SIS等Aトレーン失敗 +SWP-C出口手動弁503Cの試験後の戻し忘れ(HF)</td><td>1.1E-9</td><td>7%</td><td></td><td>○^{※2}</td></tr> <tr> <td>⑥再循環サンプルクリーンA,B閉塞CCF</td><td>8.5E-10</td><td>5%</td><td></td><td>○</td></tr> <tr> <td>⑦再循環サンプルクリーン電動弁093A,B閉塞CCF</td><td>5.1E-10</td><td>3%</td><td></td><td>○</td></tr> </tbody> </table>					事故シーケンス	主要なカットセット	CDF (10 ⁻⁶ 年)	寄与割合 (10 ⁻⁶ 年)	炉心損傷防止対策の有効性	①再循環切替信号A,B両トレーンCCF	5.2E-9	31%		○ ^{※1}	②再循環切替信号A,B両トレーン失敗 +高圧注入系タイライアン弁096A(B)閉塞	2.5E-9	15%		○ ^{※1}	③高圧注入系タイライアン弁096A(B)閉塞 +SWP-C出口手動弁503Cの試験後の戻し忘れ(HF)	1.2E-9	7%		○	小破断LOCA +高圧再循環失敗	1.7E-8	2 次冷却系強制冷却による低圧再循環又は代替再循環	1.7E-8	○	④再循環切替信号Aトレーン失敗 +SWP-C出口手動弁503Cの試験後の戻し忘れ(HF)	1.1E-9	7%		○	⑤SIS等Aトレーン失敗 +SWP-C出口手動弁503Cの試験後の戻し忘れ(HF)	1.1E-9	7%		○ ^{※2}	⑥再循環サンプルクリーンA,B閉塞CCF	8.5E-10	5%		○	⑦再循環サンプルクリーン電動弁093A,B閉塞CCF	5.1E-10	3%		○				<table border="1"> <thead> <tr> <th>事故シーケンス</th><th>CDF (10⁻⁶年)</th><th>主要なカットセット</th><th>CDF (10⁻⁶年)</th><th>寄与割合 (10⁻⁶年)</th><th>対策の有効性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小破断 LOCA +高圧再循環失敗</td><td>1.7E-07</td><td>①再循環白熱管許可操作 A, B両トレーン失敗 CCF ②再循環切替失敗開放</td><td>9.3E-08</td><td>56%</td><td>2 次冷却系強制冷却による低圧再循環又は代替再循環</td></tr> <tr> <td>中破断 LOCA +高圧再循環失敗</td><td>3.3E-08</td><td>③再循環サンプルクリーン A, B閉塞CCF</td><td>1.0E-08</td><td>6%</td><td>○^{※1}</td></tr> </tbody> </table>			事故シーケンス	CDF (10 ⁻⁶ 年)	主要なカットセット	CDF (10 ⁻⁶ 年)	寄与割合 (10 ⁻⁶ 年)	対策の有効性	小破断 LOCA +高圧再循環失敗	1.7E-07	①再循環白熱管許可操作 A, B両トレーン失敗 CCF ②再循環切替失敗開放	9.3E-08	56%	2 次冷却系強制冷却による低圧再循環又は代替再循環	中破断 LOCA +高圧再循環失敗	3.3E-08	③再循環サンプルクリーン A, B閉塞CCF	1.0E-08	6%	○ ^{※1}	<small>※1: 手動による再循環切替を実施することにより炉心損傷が防止できる可能性がある。 ※2: RWS P補給による注入継続等により炉心損傷が防止できる可能性がある。</small>				
事故シーケンス	主要なカットセット	CDF (10 ⁻⁶ 年)	寄与割合 (10 ⁻⁶ 年)	炉心損傷防止対策の有効性																																																																										
①再循環切替信号A,B両トレーンCCF	5.2E-9	31%		○ ^{※1}																																																																										
②再循環切替信号A,B両トレーン失敗 +高圧注入系タイライアン弁096A(B)閉塞	2.5E-9	15%		○ ^{※1}																																																																										
③高圧注入系タイライアン弁096A(B)閉塞 +SWP-C出口手動弁503Cの試験後の戻し忘れ(HF)	1.2E-9	7%		○																																																																										
小破断LOCA +高圧再循環失敗	1.7E-8	2 次冷却系強制冷却による低圧再循環又は代替再循環	1.7E-8	○																																																																										
④再循環切替信号Aトレーン失敗 +SWP-C出口手動弁503Cの試験後の戻し忘れ(HF)	1.1E-9	7%		○																																																																										
⑤SIS等Aトレーン失敗 +SWP-C出口手動弁503Cの試験後の戻し忘れ(HF)	1.1E-9	7%		○ ^{※2}																																																																										
⑥再循環サンプルクリーンA,B閉塞CCF	8.5E-10	5%		○																																																																										
⑦再循環サンプルクリーン電動弁093A,B閉塞CCF	5.1E-10	3%		○																																																																										
事故シーケンス	CDF (10 ⁻⁶ 年)	主要なカットセット	CDF (10 ⁻⁶ 年)	寄与割合 (10 ⁻⁶ 年)	対策の有効性																																																																									
小破断 LOCA +高圧再循環失敗	1.7E-07	①再循環白熱管許可操作 A, B両トレーン失敗 CCF ②再循環切替失敗開放	9.3E-08	56%	2 次冷却系強制冷却による低圧再循環又は代替再循環																																																																									
中破断 LOCA +高圧再循環失敗	3.3E-08	③再循環サンプルクリーン A, B閉塞CCF	1.0E-08	6%	○ ^{※1}																																																																									
中破断 LOCA +高圧再循環失敗					小破断 LOCA と同様			小破断 LOCA と同様																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事故シーケンス</th><th>CDF (10⁻⁶年)</th><th>主要なカットセット</th><th>CDF (10⁻⁶年)</th><th>寄与割合 (10⁻⁶年)</th><th>対策の有効性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大破断 LOCA +低圧再循環失敗 +高圧再循環失敗</td><td>1.1E-10</td><td>①再循環白熱管許可操作 A, B両トレーン失敗 CCF ②再循環切替失敗開放</td><td>9.3E-09</td><td>57%</td><td>代用再循環</td></tr> <tr> <td>③SIS等Aトレーン失敗 +SWP-C出口手動弁503Cの試験後の戻し忘れ(HF)</td><td>1.1E-10</td><td>③再循環サンプルクリーン A, B閉塞CCF</td><td>1.0E-09</td><td>6%</td><td>○^{※1}</td></tr> <tr> <td>④再循環サンプルクリーンA,B閉塞CCF</td><td>8.5E-11</td><td>9.3E-10 代替再循環</td><td>9.3E-10</td><td>100%</td><td>○^{※2}</td></tr> <tr> <td>⑤再循環サンプルクリーン電動弁093A,B閉塞CCF</td><td>6.5E-11</td><td>○^{※3}</td><td></td><td></td><td>○^{※3}</td></tr> </tbody> </table>					事故シーケンス	CDF (10 ⁻⁶ 年)	主要なカットセット	CDF (10 ⁻⁶ 年)	寄与割合 (10 ⁻⁶ 年)	対策の有効性	大破断 LOCA +低圧再循環失敗 +高圧再循環失敗	1.1E-10	①再循環白熱管許可操作 A, B両トレーン失敗 CCF ②再循環切替失敗開放	9.3E-09	57%	代用再循環	③SIS等Aトレーン失敗 +SWP-C出口手動弁503Cの試験後の戻し忘れ(HF)	1.1E-10	③再循環サンプルクリーン A, B閉塞CCF	1.0E-09	6%	○ ^{※1}	④再循環サンプルクリーンA,B閉塞CCF	8.5E-11	9.3E-10 代替再循環	9.3E-10	100%	○ ^{※2}	⑤再循環サンプルクリーン電動弁093A,B閉塞CCF	6.5E-11	○ ^{※3}			○ ^{※3}																																												
事故シーケンス	CDF (10 ⁻⁶ 年)	主要なカットセット	CDF (10 ⁻⁶ 年)	寄与割合 (10 ⁻⁶ 年)	対策の有効性																																																																									
大破断 LOCA +低圧再循環失敗 +高圧再循環失敗	1.1E-10	①再循環白熱管許可操作 A, B両トレーン失敗 CCF ②再循環切替失敗開放	9.3E-09	57%	代用再循環																																																																									
③SIS等Aトレーン失敗 +SWP-C出口手動弁503Cの試験後の戻し忘れ(HF)	1.1E-10	③再循環サンプルクリーン A, B閉塞CCF	1.0E-09	6%	○ ^{※1}																																																																									
④再循環サンプルクリーンA,B閉塞CCF	8.5E-11	9.3E-10 代替再循環	9.3E-10	100%	○ ^{※2}																																																																									
⑤再循環サンプルクリーン電動弁093A,B閉塞CCF	6.5E-11	○ ^{※3}			○ ^{※3}																																																																									
※1: 手動による再循環切替を実施することにより炉心損傷が防止できる可能性がある。 ※2: RWS P補給による注入継続等により炉心損傷が防止できる可能性がある。 ※3: IP規範による注水継続等により炉心損傷が防止できる可能性がある。																																																																														
【主要なカットセットに対する検討】					【主要なカットセットに対する検討】			○第1-6表より、事故シーケンスグループ「ECCS再循環機能喪失」については炉心損傷頻度の約97%のカットセットを確認した。なお、「ECCS再循環機能喪失」については全炉心損傷頻度に占める炉心損傷頻度の割合が約0.1%であり、全炉心損傷頻度に対して寄与割合の低い事故シーケンスグループである。																																																																						
○本グループに含まれる事故シーケンスは、再循環機能が喪失することで炉心損傷に至る事故シーケンスである。再循環機能が喪失する要因としてはポンプ故障、注入配管閉塞、再循環切替失敗、水源喪失等が考えられるが、ここでは 切替信号の発信に失敗する再循環切替失敗 が支配的となっているが、その場合でも手動での再循環切替や2次冷却系強制冷却による低圧再循環等を実施することにより炉心損傷を防止できる可能性がある。					○本カタゴリーに含まれる事故シーケンスは、再循環機能が喪失することで炉心損傷に至る事故シーケンスである。再循環機能が喪失する要因としてはポンプ故障、注入配管閉塞、再循環切替失敗、水源喪失等が考えられるが、ここでは 再循環許可操作の失敗、再循環切替診断失敗、再循環サンプルクリーンの閉塞 が支配的となっているが、その場合でも手動での再循環切替や2次冷却系強制冷却による低圧再循環等を実施することにより炉心損傷を防止できる可能性がある。			【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映																																																																						
								【大飯】 ■評価結果の相違 ・個別評価による相違																																																																						
								■評価結果の相違 ・個別評価による相違																																																																						

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
		<p>○人的過誤については、LOCAが発生しているにもかかわらず、認知に失敗したまま長時間気づかない場合や操作に失敗したにもかかわらずその後の対応をとらないことは現実的には考えにくく、全炉心損傷頻度から見た場合、これらの炉心損傷頻度は非常に小さな値に抑えられているが、人的過誤については訓練等によりその発生確率の低減に努めていく。</p>	<p>前提としている。（再循環切替に運転員操作が必要な玄海と同様）</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載の充実 ・女川実績の反映 ・人的過誤に関しては、女川のECCS注水機能喪失の項目における人的過誤に関する記載を反映

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<p style="text-align: center;">【女川】</p> <p>■炉型の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違 (BWR特有、泊は該当せず) <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>第1-6表 事故シーケンス毎の主要なカットセット (LOCA時注水機能喪失)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事故シーケンス</th> <th>時間 (秒)</th> <th>主要なカットセット</th> <th>CDF (%)</th> <th>寄り割合</th> <th>対策</th> <th>対策有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">小破断LOCA +高圧給水失敗 +原子炉自動制御失敗</td> <td rowspan="10">6.0E-12</td> <td>全損傷LOCA+RPS注入失敗開け忘れ +RPS注入失敗開け失敗</td> <td>1.4E-10</td> <td>7.0%</td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>+LOCA+遮蔽冷却失敗+軽水炉開閉装置</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>+RPS注入失敗開け失敗</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">小破断LOCA +高圧給水失敗 +原子炉自動制御失敗</td> <td rowspan="10">6.3E-12</td> <td>+RPS注入失敗開け失敗</td> <td>2.3E-10</td> <td>3.6%</td> <td>+現地操作室 +遠隔操作室 (青字) (「現地操作室」)</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>+RPS注入失敗開け失敗</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">中破断LOCA +HPCS失敗 +原子炉自動制御失敗</td> <td rowspan="10">6.2E-13</td> <td>半損傷LOCA+RPS注入失敗開け忘れ</td> <td>4.3E-14</td> <td>16.7%</td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>+RPS注入失敗開け失敗</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">中破断LOCA +HPCS失敗 +原子炉自動制御失敗</td> <td rowspan="10">6.3E-13</td> <td>半損傷LOCA+RPS注入失敗開け忘れ</td> <td>6.0E-14</td> <td>1.2%</td> <td>+現地操作室 +遠隔操作室 (青字) (「現地操作室」)</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>+RPS注入失敗開け失敗</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">大破断LOCA +高圧給水失敗 +原子炉自動制御失敗</td> <td rowspan="10">6.3E-13</td> <td>大破断LOCA+RPS注入失敗開け忘れ</td> <td>1.3E-13</td> <td>18.3%</td> <td>-</td> <td>△</td> </tr> <tr> <td>+RPS注入失敗開け失敗</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>△</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: center;">【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>○第1-6表より、事故シーケンスグループ「LOCA時注水機能喪失」については炉心損傷頻度約11%のカットセットを確認した。なお、「LOCA時注水機能喪失」については全炉心損傷頻度に占める炉心損傷頻度の割合が0.1%未満であり、全炉心損傷頻度に対して寄り割合の低い事故シーケンスグループである。</p> <p>○本カタゴリーに含まれる事故シーケンスのうち、「中破断LOCA+HPCS失敗+原子炉自動減圧失敗」については、高圧炉心スプレイ系失敗の要因として、高圧炉心スプレイ系に関連する人的過誤がカットセットの上位に挙がっている。減圧失敗の要因としては、水位又は圧力トランスマッタの共通</p>	事故シーケンス	時間 (秒)	主要なカットセット	CDF (%)	寄り割合	対策	対策有無	小破断LOCA +高圧給水失敗 +原子炉自動制御失敗	6.0E-12	全損傷LOCA+RPS注入失敗開け忘れ +RPS注入失敗開け失敗	1.4E-10	7.0%		○	+LOCA+遮蔽冷却失敗+軽水炉開閉装置					○	+RPS注入失敗開け失敗					○	小破断LOCA +高圧給水失敗 +原子炉自動制御失敗	6.3E-12	+RPS注入失敗開け失敗	2.3E-10	3.6%	+現地操作室 +遠隔操作室 (青字) (「現地操作室」)	○	+RPS注入失敗開け失敗					○	中破断LOCA +HPCS失敗 +原子炉自動制御失敗	6.2E-13	半損傷LOCA+RPS注入失敗開け忘れ	4.3E-14	16.7%		○	+RPS注入失敗開け失敗					○	中破断LOCA +HPCS失敗 +原子炉自動制御失敗	6.3E-13	半損傷LOCA+RPS注入失敗開け忘れ	6.0E-14	1.2%	+現地操作室 +遠隔操作室 (青字) (「現地操作室」)	○	+RPS注入失敗開け失敗					○	大破断LOCA +高圧給水失敗 +原子炉自動制御失敗	6.3E-13	大破断LOCA+RPS注入失敗開け忘れ	1.3E-13	18.3%	-	△	+RPS注入失敗開け失敗					△																																																																																																																																																																																																																																										
事故シーケンス	時間 (秒)	主要なカットセット	CDF (%)	寄り割合	対策	対策有無																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
小破断LOCA +高圧給水失敗 +原子炉自動制御失敗	6.0E-12	全損傷LOCA+RPS注入失敗開け忘れ +RPS注入失敗開け失敗	1.4E-10	7.0%		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		+LOCA+遮蔽冷却失敗+軽水炉開閉装置					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
小破断LOCA +高圧給水失敗 +原子炉自動制御失敗	6.3E-12	+RPS注入失敗開け失敗	2.3E-10	3.6%	+現地操作室 +遠隔操作室 (青字) (「現地操作室」)	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
中破断LOCA +HPCS失敗 +原子炉自動制御失敗	6.2E-13	半損傷LOCA+RPS注入失敗開け忘れ	4.3E-14	16.7%		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
中破断LOCA +HPCS失敗 +原子炉自動制御失敗	6.3E-13	半損傷LOCA+RPS注入失敗開け忘れ	6.0E-14	1.2%	+現地操作室 +遠隔操作室 (青字) (「現地操作室」)	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
大破断LOCA +高圧給水失敗 +原子炉自動制御失敗	6.3E-13	大破断LOCA+RPS注入失敗開け忘れ	1.3E-13	18.3%	-	△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		+RPS注入失敗開け失敗					△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		+RPS注入失敗開け失敗					△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>因故障が支配的であり、また、自動減圧失敗時のバックアップ操作に失敗する人的過誤である手動減圧操作失敗が挙がっている。また、「小破断LOCA+高圧注水失敗+原子炉自動減圧失敗」については、上記の他に原子炉隔離時冷却系に関連する人的過誤がカットセットの上位に挙がっている。</p> <p>○「中破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗」についても、高圧炉心スプレイ系失敗の要因として、高圧炉心スプレイ系に関連する人的過誤がカットセットの上位に挙がっている。低圧ECCS失敗の要因としては、低圧ECCSの原子炉補機冷却系である原子炉補機冷却系／原子炉補機冷却海水ポンプの共通原因故障が支配的である。また、「小破断LOCA+高圧注水失敗+低圧ECCS失敗」については、上記の他に原子炉隔離時冷却系に関連する人的過誤がカットセットの上位に挙がっている。</p> <p>○上記カットセットに対する炉心損傷防止対策としては、高圧代替注水系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水が有効である。また、原子炉補機冷却系／原子炉補機冷却海水ポンプの共通原因故障を含むカットセットでは格納容器除熱機能も併せて喪失しており、原子炉補機代替冷却水系による格納容器除熱も有効となる。</p> <p>○「大破断LOCA+HPCS失敗+低圧ECCS失敗」については、国内外の先進的な対策を考慮しても対策が困難なものであるが、全炉心損傷頻度への寄与は小さい。また、炉心損傷防止は困難であるが、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系による原子炉格納容器冷却、原子炉格納容器フィルタベント系及び代替循環冷却系による格納容器除熱により、炉心損傷の拡大を抑制する等の影響緩和に期待することができる。</p> <p>○人的過誤については、LOCAが発生しているにも係わらず、認知に失敗したまま長時間気づかない場合や、操作に失敗したにも係らずその後の対応をとらないことは現実的には考えにくく、全炉心損傷頻度から見た場合、これらの炉心損傷頻度は非常に小さな値に抑えられているが、手動減圧操作の失敗等の人的過誤については、訓練等によりその発生確率の低減に努めていく。</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉							女川原子力発電所2号炉							泊発電所3号炉							相違理由								
第1-7表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（格納容器バイパス）							第1-7表 事故シーケンス毎の主要なカットセット（格納容器バイパス）							第1-7表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（格納容器バイパス）															
事故シーケンス	主要なカットセット	CDF (炉年)	寄与割合	全CDF (炉年)	炉心損傷	防止対策	対策の有効性	事故シーケンス	CDF (炉年)	主要なカットセット	IDF (炉年)	寄与割合	対策	対策の有効性	事故シーケンス	全CDF (炉年)	主要なカットセット	CDF (炉年)	寄与割合	対策	対策の有効性								
蒸気発生器伝熱管破損 +破損側蒸気発生器の隔離失敗	①SGTR事象診断過誤による破損 SGへの給水停止失敗 +主蒸気管破損	8.6E-8	36%				○	ISLOCA	2.4E-09	ISLOCA (既江配管_隔離失敗)	2.2E-09	90.0%	・減圧による漏えい対策 +隔離操作	○	蒸気発生器伝熱管破損 +破損側蒸気発生器の隔離失敗	2.4E-07	ISLOCA (既江配管_隔離失敗)	2.3E-10	0.2%	・減圧による漏えい対策 +隔離操作	○	蒸気発生器伝熱管破損 +破損側蒸気発生器の隔離失敗	2.4E-07	ISLOCA (既江配管_隔離失敗)	2.3E-10	0.2%	・減圧による漏えい対策 +隔離操作	○	
インターフェイスシステムLOCA	—	3.0E-11	100%	3.0E-11	クールダウン アンドリーサキュレーション		○																						
【主要なカットセットに対する検討】							【主要なカットセットに対する検討】							【主要なカットセットに対する検討】							【女川】 【大飯】								
○本グループに含まれる事故シーケンスは、格納容器バイパス事象として蒸気発生器伝熱管破損発生後の破損側蒸気発生器の隔離失敗やインターフェイスシステムLOCAが発生するものであるが、いざれの場合もECCS等を用いたクールダウンアンドリーサキュレーションを実施することで炉心損傷防止が可能である。							○本カタゴリーに含まれる事故シーケンスは、格納容器バイパス事象としてインターフェイスシステムLOCAが発生するものである。							○本カタゴリーに含まれる事故シーケンスは、格納容器バイパス事象として蒸気発生器伝熱管破損発生後の破損側蒸気発生器の隔離失敗やインターフェイスシステムLOCAが発生するものである。							【女川】 【大飯】								
																					■評価結果の相違								
																					・個別評価による相違								
																					【女川】 【大飯】								
																					■記載方針の相違								
																					・他の事故シーケンスグループと同様に、事故シーケンスグループのうちカットセットを確認した割合及び全炉心損傷頻度に対する割合を記載した。								
																					【女川】 【大飯】								
																					■評価結果の相違								
																					・炉型による事故シーケンス及び対策の相違								

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>1. 2 FV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況の確認</p> <p>(1) 実施内容 今回は、FV重要度の高い基事象に対し、その基事象の発生に伴って生じる系統機能の喪失に重大事故等防止対策が有効か否かを定性的に考察した。 なお、今回の整理は定量的に評価したFV重要度に対し、対策の有効性の観点で定性的な考察を加えたものであり、あくまで定性的な分析結果である。対策の有効性を定量的に把握する観点では、新たに講じた対策をモデル化した上でPRAを実施し、その結果を比較することが望ましいが、今回はプラント運転開始時の内部事象運転時レベル1 PRAのみを定量的な検討材料として分析することとし、この確認を実施した。</p> <p>(2) 選定条件 事故シーケンスグループ別にFV重要度を分析し、その値が10^{-3}を超える基事象について、重大事故等防止対策の対応状況を確認することとした。FV重要度が小さい基事象は、重大事故等防止対策による対応が可能であったとしても、炉心損傷頻度の低減効果が小さいことから、事故シーケンスグループの支配的なリスク要因を網羅的に確認する範囲として、今回は10^{-3}を基準とすることとし、10^{-3}以下の基事象については確認対象外とした。</p> <p>(3) 確認結果 FV重要度が10^{-3}を超える基事象を確認したところ、事故シーケンスグループ「高圧・低圧注水機能喪失 (TQUV)」、「高圧注水・減圧機能喪失 (TQUX)」、「全交流動力電源喪失 (TB)」、「崩壊熱除去機能喪失 (TW)」、「原子炉停止機能喪失 (TC)」、「インターフェイスシステムLOCA (ISLOCA)」について</p>	<p>1. 2 FV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況の確認</p> <p>(1) 実施内容 今回は、FV重要度の高い基事象に対し、その基事象の発生に伴って生じる系統機能の喪失に重大事故等防止対策が有効か否かを定性的に考察した。 なお、今回の整理は定量的に評価したFV重要度に対し、対策の有効性の観点で定性的な考察を加えたものであり、あくまで定性的な分析結果である。対策の有効性を定量的に把握する観点では、新たに講じた対策をモデル化した上でPRAを実施し、その結果を比較することが望ましいが、今回はプラント運転開始時の内部事象運転時レベル1 PRAのみを定量的な検討材料として分析することとし、この確認を実施した。</p> <p>(2) 選定条件 事故シーケンスグループ別にFV重要度を分析し、その値が10^{-3}を超える基事象について、重大事故等防止対策の対応状況を確認することとした。FV重要度が小さい基事象は、重大事故等防止対策による対応が可能であったとしても、炉心損傷頻度の低減効果が小さいことから、事故シーケンスグループの支配的なリスク要因を網羅的に確認する範囲として、今回は10^{-2}を基準とすることとし、10^{-2}以下の基事象については確認対象外とした。</p> <p>(3) 確認結果 FV重要度が10^{-2}を超える基事象を確認したところ、事故シーケンスグループ「2次冷却系からの除熱機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「原子炉補機冷却機能喪失」、「原子炉格納容器の除熱機能喪失」、「原子炉停止機能喪失」、「ECCS注水機能喪失」、「ECCS再循環機能喪失」、「格納容器バイパス」について、抽出されたすべての</p>	<p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・FV重要度の観点で重大事故等防止対策の対応状況について記載している。</p> <p>【女川】 ■評価方針の相違 ・泊はFV重要度が10^{-3}を超える基事象を確認することによって、内部事象を起因とした炉心損傷リスクへの対策の網羅性は99%以上と整理しており、この結果に対しては女川と相違はない (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■名称の相違 ・炉型の相違により事故シーケンスグループは異なるが、</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>は、抽出された全ての基事象に対して、定性的には何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。また、「LOCA時注水機能喪失(S1E, S2E)」については、抽出された基事象の一部に対して、定性的には有効な重大事故等防止対策が確認されなかった。</p> <p>今回の内部事象運転時レベル1PRAでは、TWがその炉心損傷頻度のほぼ100%を占めており、TWに対してはFV重要度が10^{-3}を超える全ての基事象に重大事故等対処設備(具体的には原子炉格納容器フィルタベント系による除熱機能の確保)が有効であることを確認した。このことから、重大事故等対処設備によって、プラント運転開始時の内部事象運転時レベル1PRAの全炉心損傷頻度は10^{-3}程度低減されるものと考えられる。</p> <p>このことから、重大事故等対処設備による、内部事象を起因とした炉心損傷リスクへの対策の網羅性は99%以上と整理できる。</p> <p>事故シーケンスグループ別の確認結果は以下のとおり。</p> <p>○2次冷却系からの除熱機能喪失 FV重要度が10^{-2}を超えるすべての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>支配的な基事象として、補助給水ピット閉塞による水源喪失によるポンプ故障や補助給水ポンプ起動信号の発信失敗の共通原因故障が抽出された。これらに対しては、補助給水系とは異なる系統を使用したフィードアンドブリードが有効である。</p> <p>○高圧・低圧注水機能喪失(TQUV) FV重要度が10^{-3}を超える全ての基事象に何らかの重大事故防止等防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>支配的な基事象として、高圧炉心スプレイ系の注入元弁開け忘れや低圧注水系の不動作につながる信号系の共通原因故障が抽出された。これらに対しては高圧代替注水系や低圧代替注水系による原子炉注水によって対応することが可能である。</p> <p>○高圧注水・減圧機能喪失(TQUX) FV重要度が10^{-3}を超える全ての基事象に何らかの重大事故防止等防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>支配的な基事象として、手動減圧操作失敗が抽出された。これに</p>	<p>基事象に対して、定性的には何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。このことから、重大事故等対処設備による、内部事象を起因とした炉心損傷リスクへの対策の網羅性は99%以上と整理できる。</p> <p>事故シーケンスグループ別の確認結果は以下のとおり。</p> <p>○2次冷却系からの除熱機能喪失 FV重要度が10^{-2}を超えるすべての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>支配的な基事象として、補助給水ピット閉塞による水源喪失によるポンプ故障や補助給水ポンプ起動信号の発信失敗の共通原因故障が抽出された。これらに対しては、補助給水系とは異なる系統を使用したフィードアンドブリードが有効である。</p> <p>○高圧・低圧注水機能喪失(TQUV) FV重要度が10^{-3}を超える全ての基事象に何らかの重大事故防止等防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>支配的な基事象として、高圧炉心スプレイ系の注入元弁開け忘れや低圧注水系の不動作につながる信号系の共通原因故障が抽出された。これらに対しては高圧代替注水系や低圧代替注水系による原子炉注水によって対応することが可能である。</p> <p>○高圧注水・減圧機能喪失(TQUX) FV重要度が10^{-3}を超える全ての基事象に何らかの重大事故防止等防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>支配的な基事象として、手動減圧操作失敗が抽出された。これに</p>	<p>全ての事故シーケンスグループに対してFV重要度の高い基事象を確認しており、記載方針に相違はない。</p> <p>■記載表現の相違 （以下、相違理由説明を省略） 【女川】 ■評価結果の相違 ・泊は全ての事故シーケンスグループに対してFV重要度が10^{-2}を超える基事象を確認することによって、内部事象を起因とした炉心損傷リスクへの対策の網羅性は99%以上と整理している。</p> <p>【女川】 ■炉型の相違 ・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違(PWR特有)</p> <p>【女川】 ■炉型の相違 ・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違(BWR特有、泊は該当せず)</p> <p>【女川】 ■炉型の相違 ・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>対して、代替自動減圧系により、ドライウェル圧力高を伴わない過渡事象時においても原子炉減圧され、その後の低圧注水に期待できるため、炉心損傷を防止することが可能である。</p> <p>○崩壊熱除去機能喪失（TW） FV重要度が 10^{-3} を超える全ての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。 支配的な基事象として、残留熱除去系の操作失敗や原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系の共通原因故障が抽出された。これらに対しては、独立した系統である原子炉格納容器フィルタベント系や原子炉補機代替冷却水系によって除熱機能を確保することが可能である。</p> <p>○全交流動力電源喪失（長期TB, TBU, TBP, TBD） FV重要度が 10^{-3} を超える全ての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。 支配的な基事象として、長期TB及びTBPでは非常用ディーゼル発電機の喪失及び高圧炉心スプレイ系の機器故障が抽出された。また、TBUではこれに加えて原子炉隔離時冷却系の機器故障が、TBDでは蓄電池の共通原因故障が抽出された。これらに対しては、交流電源を必要としない高圧代替注水系や、常設代替交流電源設備による電源復旧により、原子炉注水機能を確保することが可能である。</p>		(BWR特有、泊は該当せず)
		<p>○全交流動力電源喪失 FV重要度が 10^{-2} を超えるすべての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。 支配的な基事象として、ディーゼル発電機の故障、ディーゼル発電機室空調系の機能喪失、非常用高圧母線低電圧信号（UV信号）の失敗が抽出された。これらに対しては、代替非常用発電機による電源確保が有効であり、2次冷却系強制冷却及び代替格納容器スプレイポンプを用いた炉心注水により炉心損傷防止が可能である。</p> <p>○原子炉補機冷却機能喪失 FV重要度が 10^{-3} を超えるすべての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。 支配的な基事象として、RCPシールLOCAの発生が抽出された。RCPシールLOCAに対しては、2次冷却系強制冷却及び代替格納容器スプレイポンプを用いた炉心注水により炉心損傷防止が可能である。</p> <p>○原子炉格納容器の除熱機能喪失 FV重要度が 10^{-2} を超えるすべての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。 支配的な基事象として、格納容器スプレイ冷却器に原子炉補機冷却水を通水する弁の開失敗、格納容器スプレイ注入ライン上の</p>	<p>【女川】 ■炉型の相違 ・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違 (BWR特有、泊は該当せず)</p> <p>【女川】 ■評価結果の相違 ・泊は全交流動力電源喪失に該当する事故シーケンスが1つであるため、事故シーケンスグループを細分化していない（大飯に記載はないが泊と同様） ・炉型による対策の相違</p> <p>【女川】 ■炉型の相違 ・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違 (PWR特有)</p> <p>【女川】 ■炉型の相違 ・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違 (PWR特有)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>○LOCA時注水機能喪失 (S1E, S2E)</p> <p>小破断LOCA (S1E) について、FV重要度が 10^{-3} を超える全ての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。支配的な基事象として高圧注水の機能喪失や減圧失敗が抽出された。これらに対しては高圧代替注水系による原子炉注水により対応することが可能である。</p> <p>中破断LOCA (S1E) については、小破断LOCAと同様に支配的な基事象として高圧炉心スプレイ系の機能喪失や減圧失敗に関連する基事象が抽出された。ただし、中破断LOCAの場合、高圧代替注水系は有効とならず、重大事故等対処設備による炉心損傷の防止が困難である。</p> <p>○原子炉停止機能喪失 (TC)</p> <p>FV重要度が 10^{-3} を超える全ての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>支配的な基事象として、原子炉保護系の共通原因故障や制御棒挿入失敗が抽出された。これらに対して、代替制御棒挿入機能や代替原子炉再循環ポンプトリップ機能、ほう酸水注入系により原子炉停止が可能である。</p>	<p>弁の開失敗、格納容器スプレイポンプの試験による待機除外が抽出された。これらに対しては、格納容器スプレイ系統を使用しない格納容器内自然対流冷却が有効である。</p> <p>○原子炉停止機能喪失</p> <p>FV重要度が 10^{-3} を超えるすべての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>支配的な基事象として、ベーシックソフトウェアの共通原因故障、及び原子炉トリップ遮断器の開失敗の共通原因故障が抽出された。これらに対しては、共通要因故障対策盤（自動制御盤）(ATWS緩和設備)により原子炉停止が可能である。</p> <p>○ECCS注水機能喪失</p> <p>FV重要度が 10^{-3} を超えるすべての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>支配的な基事象として、高圧注入ライン上の手動弁やオリフィスや電動弁の閉塞が抽出された。これらに対しては、2次冷却系強制冷却による1次冷却系の減圧後、閉塞した高圧注入系とは別の系統の低圧注入等を実施することで炉心損傷を防止することが可能である。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■炉型の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違 (BWR特有、泊は該当せず) <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・女川は各事故シーケンスグループに対して略号による読み替えを設定している。 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・炉型による原子炉停止に関する設計及びバックアップ方式の相違 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■炉型の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違 (PWR特有)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

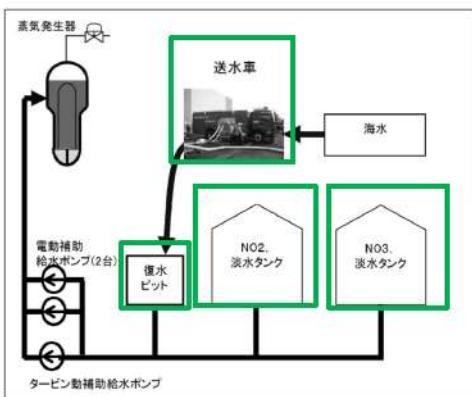
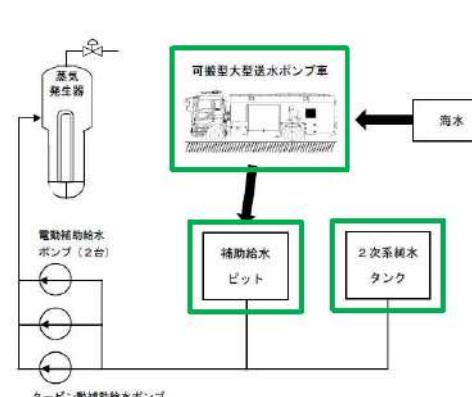
大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>○インターフェイスシステムLOCA (IS LOCA)</p> <p>FV重要度が 10^{-3} を超える全ての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>起因事象である破断箇所の隔離失敗によるIS LOCA発生が支配的であった。これに対しては、原子炉減圧による漏えい低減や発生箇所の隔離による対応が可能である。</p>	<p>○ECCS再循環機能喪失 FV重要度が 10^{-2} を超えるすべての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>支配的な基事象として、再循環自動切替許可操作の失敗や再循環切替診断失敗や再循環サンプスクリーン閉塞の共通原因故障が抽出された。これらに対しては、手動での再循環切替やRWSP補給による注水継続や2次冷却系強制冷却及び低圧再循環又は代替再循環等の対策が有効である。</p> <p>○格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA、蒸気発生伝熱管破損） FV重要度が 10^{-2} を超えるすべての基事象に何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>支配的な基事象として、蒸気発生器伝熱管破損後の破損側蒸気発生器の隔離失敗に係る基事象が抽出された。これらに対しては、ECCS等を用いたクールダウンアンドリサキュレーションが有効である。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■炉型の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・炉型による事故シーケンスグループ及び対策の相違(PWR特有) <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■名称の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・炉型の相違により格納容器バイパス事象として蒸気発生器伝熱管破損を追記している。 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・炉型による漏えい箇所の想定及び対策の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付-1</p> <p>復水ピット閉塞時の代替手段について</p> <p>大飯発電所3号炉及び4号炉における内部事象レベル1 PRAのうち、「2次冷却系からの除熱機能喪失」のシーケンスグループに属する各種事故シーケンスのカットセット分析を実施した結果、補助給水失敗に至る主なカットセットとして復水ピット閉塞の寄与割合が大きい結果となった。</p> <p>これに対して、2次冷却系からの除熱機能喪失事象への炉心損傷防止対策であるフィードアンドブリードは補給水源として燃料取替用水ピットを使用することとしており、復水ピット閉塞も含めたすべての補助給水機能喪失事象に対して有効性を確認している。</p> <p>また、大飯3号炉及び4号炉の復水ピットの閉塞に対しては、補助給水ポンプの機能が維持されているような場合には、給水源を淡水タンク等に切り替えて給水を実施する手順を整備済である。</p> 	<p>添付-1</p>	<p>補助給水ピット閉塞時の代替手段について</p> <p>泊発電所3号炉における内部事象レベル1 PRAのうち、「2次冷却系からの除熱機能喪失」のシーケンスグループに属する各種事故シーケンスのカットセット分析を実施した結果、補助給水失敗に至る主なカットセットとして補助給水ピット閉塞の寄与割合が大きい結果となった。</p> <p>これに対して、2次冷却系からの除熱機能喪失事象への炉心損傷防止対策であるフィードアンドブリードは補給水源として燃料取替用水ピットを使用することとしており、補助給水ピット閉塞も含めたすべての補助給水機能喪失事象に対して有効性を確認している。</p> <p>また、泊発電所3号炉の補助給水ピットの閉塞に対しては、補助給水ポンプの機能が維持されているような場合には、給水源を2次系純水タンク等に切り替えて給水を実施する手順を整備済である。</p> 	<p>【女川】 ■記載方針の相違 ・記載の充実。PWR特有の事故シーケンスグループに関する内容であり、大飯と比較する</p> <p>【大飯】 ■設備名称の相違 ・淡水タンク ⇄ 2次系純水タンク (以下、相違理由説明を省略) ■記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
今回のPRAは重大事故等対処設備の有効性評価に係る事故シーケンスグループ等の選定を目的に実施したものであるが、結果の分析からは緩和機能喪失に至る主な要因も知見として得ることが可能であり、今後も自主的な安全性向上のための活動を継続していく中で、これらの知見を適宜活用していくことが重要であると考えている。		今回のPRAは重大事故等対処設備の有効性評価に係る事故シーケンスグループ等の選定を目的に実施したものであるが、結果の分析からは緩和機能喪失に至る主な要因も知見として得ることが可能であり、今後も自主的な安全性向上のための活動を継続していく中で、これらの知見を適宜活用していくことが重要であると考えている。	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2. 内部事象 レベル1, 5 PRA	2. レベル1, 5 PRA 各格納容器破損モードについて、格納容器破損頻度が支配的となるプラント損傷状態と主要なカットセットの展開を行い、これらの格納容器破損頻度の観点で支配的なカットセットに対して今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。	2. レベル1.5PRA 各格納容器破損モードについて、格納容器破損頻度が支配的となるプラント損傷状態と主要なカットセットの展開を行い、これらの格納容器破損頻度の観点で支配的なカットセットに対して今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。	【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映
(1) 選定条件 レベル1, 5 PRAでは炉心損傷時のプラント損傷状態（PDS）により、事故シーケンスをグループ化し、各PDSから個別の格納容器破損モードへ至る頻度として格納容器破損頻度を算出している。 各格納容器破損モードには複数のPDSが属しており、評価事故シーケンス選定に際しては代表的なPDSを選定の後、当該PDSに属する事故シーケンスから評価事故シーケンスの選定を実施している。 ここでは、各格納容器破損モードに至る可能性のあるすべての事故シーケンスを対象に、上位3位までのカットセットを抽出することとし、主要なカットセット及び格納容器破損防止対策の整備状況等について整理した。（第2-1表参照）	(1) 選定条件 レベル1, 5 PRAでは炉心損傷時のプラント損傷状態（PDS）により、事故シーケンスをグループ化し、各PDSから個別の格納容器破損モードへ至る頻度として格納容器破損頻度を算出している。 各格納容器破損モードには複数のPDSが属しており、評価事故シーケンス選定に際しては、代表的なPDSを選定の後、当該PDSに属する事故シーケンスから評価事故シーケンスの選定を実施している。 ここでは、各格納容器破損モードに至る可能性のある全ての事故シーケンスを対象に上位5位までのカットセットを抽出し、主要なカットセット及び重大事故防止対策の整備状況等の対比について整理した。（第2-1表参照）	(1) 選定条件 レベル1.5PRAでは炉心損傷時のプラント損傷状態（PDS）により、事故シーケンスをグループ化し、各PDSから個別の格納容器破損モードへ至る頻度として格納容器破損頻度を算出している。 各格納容器破損モードには複数のPDSが属しており、評価事故シーケンス選定に際しては、代表的なPDSを選定の後、当該PDSに属する事故シーケンスから評価事故シーケンスの選定を実施している。 ここでは、各格納容器破損モードに至る可能性のあるすべての事故シーケンスを対象に上位5位までのカットセットを抽出し、主要なカットセット及び格納容器破損防止対策の整備状況の対比について整理した。（第2-1表参照）	【女川】 ■記載の充実 ・泊は評価事故シーケンス選定について記載している ・女川には本記載がないため、大飯と比較する
(2) 主要なカットセットの確認結果 格納容器破損防止対策の有効性評価を行う各格納容器破損モードについて、格納容器破損頻度が支配的となるPDSと主要なカットセットの展開を行い、これらの格納容器破損頻度	なお、発生確率がゼロのため格納容器破損頻度がゼロとなった格納容器破損モードについては、評価対象外とした。	(2) 主要なカットセットの確認結果 格納容器破損防止対策の各格納容器破損モードについて、格納容器破損頻度が支配的となるPDSと主要なカットセットの展開を行い、これらの格納容器破損頻度の観点で支配的なカットセッ	【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は上位5位まで、大飯は上位3位までのカットセットを抽出している
			【女川】 ■個別評価による相違 ・泊は格納容器破損頻度がゼロとなった格納容器破損モードは存在しない（大飯についても泊と同様）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉										女川原子力発電所2号炉										泊発電所3号炉		相違理由																																	
度の観点で支配的なカットセットに対して今回整備した格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。		トに対して今回整備した重大事故防止対策により格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。		トに対して今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。		トに対して今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。		トに対して今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。		トに対して今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。		トに対して今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。		トに対して今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。		トに対して今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。		トに対して今回整備した格納容器破損防止対策により格納容器破損防止対策が有効であることを確認した。		相違理由																																			
格納容器破損モード	PDS	主要なカットセット	CFF (炉年)	寄与割合	全CFF (炉年)	格納容器破損防止対策	対策の有効性	格納容器破損モード	PDS	主要なカットセット	CFF (炉年)	寄与割合	全CFF (炉年)	格納容器破損防止対策	対策の有効性	格納容器破損モード	PDS	主要なカットセット	CFF (炉年)	寄与割合	全CFF (炉年)	格納容器破損防止対策	対策の有効性																																
空気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温)	SED	①原子炉冷却系漏洩失 +RCP停止LOCA発生	4.1E-5	97.0%			○	空気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温)	SED	②原子炉冷却系漏洩失 +加圧安全弁0.5%開失	2.9E-7	0.7%	4.2E-5	代替低圧水ポンプによる代替格納容器 スプレイ	○	空気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温)	SED	③原子炉冷却系漏洩失 +加圧安全弁0.5%開失	2.9E-7	0.7%		代替低圧水ポンプによる代替格納容器 スプレイ	○	空気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温)	SED	④原子炉冷却系漏洩失 +加圧安全弁0.5%開失	4.1E-7	5.4%	7.6E-6	+格納容器再循環 ユニットによる格納容器内自然対流冷却 +RCP停止LOCA発生	○	空気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温)	TED	⑤原子炉冷却系漏洩失 +外部電源喪失 +4mAブレーザー発電機 +4mAブレーザー発電機	6.5E-8	0.9%			○	空気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温)	TED	⑥外部電源喪失 +4mAブレーザー発電機 +RCF停止LOCA発生	6.5E-8	0.9%			○	空気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温)	TED	⑦外部電源喪失 +RCF停止LOCA発生	6.5E-8	0.9%			○
高圧放電物放出/格納容器想定回復加熱	SED	①原子炉冷却系漏洩失 +RCF停止LOCA発生	4.2E-7	88.1%			○	高圧放電物放出/格納容器想定回復加熱	TEI	②手動停止 +電力ビット停電	8.0E-9	1.7%	4.7E-7	加圧遮逃がし弁開放 による1次冷却系強制減圧	○	高圧放電物放出/格納容器想定回復加熱	TEI	③過度冷却	3.3E-9	0.7%			○	高圧放電物放出/格納容器想定回復加熱	TEI	④手動停止 +RCF停止LOCA発生	4.2E-7	88.1%			○	高圧放電物放出/格納容器想定回復加熱	TEI	⑤手動停止 +電力ビット停電	8.0E-9	1.7%	4.7E-7	加圧遮逃がし弁開放 による1次冷却系強制減圧	○	高圧放電物放出/格納容器想定回復加熱	TEI	⑥過度冷却	3.3E-9	0.7%			○								
原子炉圧力容器外の溶融燃料一時取扱作用	AEI	①中破損LOCA +手動弁0.71C閉塞	1.0E-9	13.0%			○	原子炉圧力容器外の溶融燃料一時取扱作用	AEI	②中破損LOCA +手動弁0.71C閉塞	1.0E-9	13.0%	7.4E-9	(原子炉格納容器 圧力にて健全性を 確保可能)	○	原子炉圧力容器外の溶融燃料一時取扱作用	AEI	③中破損LOCA +手動弁0.71C閉塞	1.0E-9	13.0%			○	原子炉圧力容器外の溶融燃料一時取扱作用	TEI	④手動停止 +電力ビット停電	2.6E-8	24.3%			○	原子炉圧力容器外の溶融燃料一時取扱作用	TEI	⑤過度冷却 +電力ビット停電	1.1E-8	10.2%	1.1E-7	静的触媒式 水素再結合装置	○	原子炉圧力容器外の溶融燃料一時取扱作用	TEI	⑥手動停止 +2次冷却部の破壊 +2次冷却部の破壊発生 +低温診断失敗(運転員)	1.1E-8	10.0%			○								
水素燃焼	TEI	①手動停止 +電力ビット停電	2.6E-7	15.0%			○	水素燃焼	TEI	②過度冷却 +電力ビット停電	8.3E-8	6.3%	1.3E-6	恒温代替低圧水ポンプによる代替格納容器 スプレイ	○	水素燃焼	TEI	③2次冷却部の破壊 +2次冷却部の破壊発生 +低温診断失敗(運転員)	8.1E-8	6.1%			○	水素燃焼	TEI	④手動停止 +電力ビット停電	2.6E-7	15.0%			○																								
崩壊炉心・コンクリート相互作用	TEI	①過度冷却 +電力ビット停電	8.3E-8	6.3%			○	崩壊炉心・コンクリート相互作用	TEI	②2次冷却部の破壊 +2次冷却部の破壊発生 +低温診断失敗(運転員)	8.1E-8	6.1%			○	崩壊炉心・コンクリート相互作用	TEI	③2次冷却部の破壊 +2次冷却部の破壊発生 +低温診断失敗(運転員)	8.1E-8	6.1%			○																																
※1：恒温代替低圧水ポンプ及び恒温式代替低圧水ポンプ並びにそれぞれの電源（空冷式非常用発電装置及び原電源（可燃式代替低圧水ポンプ用））を含む。 ※2：ポンプの電源である空冷式非常用発電装置を含む。										※1：恒温代替低圧水ポンプ並びに恒温式代替低圧水ポンプによる代替格納容器スプレイがゼロとなった格納容器破損モードについては、評価対象外とした。										※1：恒温代替低圧水ポンプ並びに恒温式代替低圧水ポンプによる代替格納容器スプレイがゼロとなった格納容器破損モードについては、評価対象外とした。																																			
第2表 格納容器破損モードごとの主要なカットセット（レベル1.5PRA）										第2-1表 格納容器破損モードごとの主要なカットセット（レベル1.5PRA）										第2-1表 格納容器破損モードごとの主要なカットセット（レベル1.5PRA）																																			
空気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温)										空気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温)										空気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温)																																			
空気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温)										空気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温)										空気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過温)																																			
高圧放電物放出/格納容器想定回復加熱										高圧放電物放出/格納容器想定回復加熱										高圧放電物放出/格納容器想定回復加熱																																			
原子炉圧力容器外の溶融燃料一時取扱作用										原子炉圧力容器外の溶融燃料一時取扱作用										原子炉圧力容器外の溶融燃料一時取扱作用																																			
水素燃焼										水素燃焼										水素燃焼																																			
崩壊炉心・コンクリート相互作用										崩壊炉心・コンクリート相互作用										崩壊炉心・コンクリート相互作用																																			

【女川】

■評価結果の相違

・個別評価による相違

【大飯】

■評価結果の相違

・個別評価による相違

【大飯】

■記載方針の相違

・女川実績の反映

・泊は上位5位まで、大飯は上位3位までのカットセットを抽出している

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																												
	<p>○ 霽圧気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>第2-2表 格納容器破損モード毎の主要なカットセット (霽圧気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧破損))</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>主要なカットセット</th> <th>事態シーナリオ</th> <th>FV (重要度)</th> <th>寄与割合</th> <th>格納容器破損に対する影響</th> <th>相違の有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初期運転</td> <td>+初期運転失敗 +機器故障失敗 +炉心水素漏洩</td> <td>1.2E-08</td> <td>96.9%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 汽輪自働減圧機能 +初期運転失敗 +機器故障失敗 +炉心水素漏洩 </td> <td></td> </tr> <tr> <td>過渡事象</td> <td>+初期注水失敗 +自動減圧失敗 +初期運転失敗</td> <td>1.2E-08</td> <td>96.9%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 汽輪自働減圧機能 +初期運転失敗 +機器故障失敗 +炉心水素漏洩 </td> <td></td> </tr> <tr> <td>定期検査</td> <td>+定期検査失敗 +初期運転失敗 +初期運転失敗</td> <td>1.2E-08</td> <td>96.9%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 汽輪自働減圧機能 +定期検査失敗 +初期運転失敗 +初期運転失敗 </td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急停止</td> <td>+緊急停止失敗 +初期運転失敗 +初期運転失敗</td> <td>1.2E-08</td> <td>96.9%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 汽輪自働減圧機能 +緊急停止失敗 +初期運転失敗 +初期運転失敗 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>	主要なカットセット	事態シーナリオ	FV (重要度)	寄与割合	格納容器破損に対する影響	相違の有無	初期運転	+初期運転失敗 +機器故障失敗 +炉心水素漏洩	1.2E-08	96.9%	<ul style="list-style-type: none"> 汽輪自働減圧機能 +初期運転失敗 +機器故障失敗 +炉心水素漏洩 		過渡事象	+初期注水失敗 +自動減圧失敗 +初期運転失敗	1.2E-08	96.9%	<ul style="list-style-type: none"> 汽輪自働減圧機能 +初期運転失敗 +機器故障失敗 +炉心水素漏洩 		定期検査	+定期検査失敗 +初期運転失敗 +初期運転失敗	1.2E-08	96.9%	<ul style="list-style-type: none"> 汽輪自働減圧機能 +定期検査失敗 +初期運転失敗 +初期運転失敗 		緊急停止	+緊急停止失敗 +初期運転失敗 +初期運転失敗	1.2E-08	96.9%	<ul style="list-style-type: none"> 汽輪自働減圧機能 +緊急停止失敗 +初期運転失敗 +初期運転失敗 		<p>○ 霽圧気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>第2-2表 格納容器破損モードごとの主要なカットセット (霽圧気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧破損))</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>主要なカットセット</th> <th>事態シーナリオ</th> <th>FV (重要度)</th> <th>寄与割合</th> <th>格納容器破損に対する影響</th> <th>相違の有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補機冷却系喪失</td> <td>+蒸気発生器水位喪失 +1次冷却材ボンブ封水LOCA</td> <td>1.9E-01</td> <td>95.1%</td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>手動停止</td> <td>+初期運転失敗 +LOCA +アブリケーションソフト CCP</td> <td>4.0E-06</td> <td>2.2%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 代替格納容器スプレイポンプによる代用給水 +初期運転失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 </td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>自動停止</td> <td>+初期運転失敗 +LOCA +アブリケーションソフト CCP</td> <td>4.0E-06</td> <td>2.2%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 代替格納容器スプレイポンプによる代用給水 +初期運転失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 </td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>通過手順</td> <td>+初期運転失敗 +LOCA +アブリケーションソフト CCP</td> <td>1.9E-06</td> <td>0.9%</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 代替格納容器スプレイポンプによる代用給水 +初期運転失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 </td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> </div>	主要なカットセット	事態シーナリオ	FV (重要度)	寄与割合	格納容器破損に対する影響	相違の有無	補機冷却系喪失	+蒸気発生器水位喪失 +1次冷却材ボンブ封水LOCA	1.9E-01	95.1%		○	手動停止	+初期運転失敗 +LOCA +アブリケーションソフト CCP	4.0E-06	2.2%	<ul style="list-style-type: none"> 代替格納容器スプレイポンプによる代用給水 +初期運転失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 	○	自動停止	+初期運転失敗 +LOCA +アブリケーションソフト CCP	4.0E-06	2.2%	<ul style="list-style-type: none"> 代替格納容器スプレイポンプによる代用給水 +初期運転失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 	○	通過手順	+初期運転失敗 +LOCA +アブリケーションソフト CCP	1.9E-06	0.9%	<ul style="list-style-type: none"> 代替格納容器スプレイポンプによる代用給水 +初期運転失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 	○	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・個別評価による相違 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は格納容器破損モード毎に主要なカットセットを表に整理している <p>（以下、相違理由説明を省略）</p>
主要なカットセット	事態シーナリオ	FV (重要度)	寄与割合	格納容器破損に対する影響	相違の有無																																																										
初期運転	+初期運転失敗 +機器故障失敗 +炉心水素漏洩	1.2E-08	96.9%	<ul style="list-style-type: none"> 汽輪自働減圧機能 +初期運転失敗 +機器故障失敗 +炉心水素漏洩 																																																											
過渡事象	+初期注水失敗 +自動減圧失敗 +初期運転失敗	1.2E-08	96.9%	<ul style="list-style-type: none"> 汽輪自働減圧機能 +初期運転失敗 +機器故障失敗 +炉心水素漏洩 																																																											
定期検査	+定期検査失敗 +初期運転失敗 +初期運転失敗	1.2E-08	96.9%	<ul style="list-style-type: none"> 汽輪自働減圧機能 +定期検査失敗 +初期運転失敗 +初期運転失敗 																																																											
緊急停止	+緊急停止失敗 +初期運転失敗 +初期運転失敗	1.2E-08	96.9%	<ul style="list-style-type: none"> 汽輪自働減圧機能 +緊急停止失敗 +初期運転失敗 +初期運転失敗 																																																											
主要なカットセット	事態シーナリオ	FV (重要度)	寄与割合	格納容器破損に対する影響	相違の有無																																																										
補機冷却系喪失	+蒸気発生器水位喪失 +1次冷却材ボンブ封水LOCA	1.9E-01	95.1%		○																																																										
手動停止	+初期運転失敗 +LOCA +アブリケーションソフト CCP	4.0E-06	2.2%	<ul style="list-style-type: none"> 代替格納容器スプレイポンプによる代用給水 +初期運転失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 	○																																																										
自動停止	+初期運転失敗 +LOCA +アブリケーションソフト CCP	4.0E-06	2.2%	<ul style="list-style-type: none"> 代替格納容器スプレイポンプによる代用給水 +初期運転失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 	○																																																										
通過手順	+初期運転失敗 +LOCA +アブリケーションソフト CCP	1.9E-06	0.9%	<ul style="list-style-type: none"> 代替格納容器スプレイポンプによる代用給水 +初期運転失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 	○																																																										
<p>泊と「霽圧気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」の記載を比較するため、35ページ（実線部分）に再掲</p> <p>【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>○ 「霽圧気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧）」、「霽圧気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温）」は、主要なカットセットが原子炉補機冷却機能喪失時のRCPシールLOCAである。</p> <p>原子炉補機冷却機能喪失ではECCS、制御用空気系（IAS）等の安全系の各種機器が不作動となり、1次冷却系からの除熱ができずに炉心温度及び圧力が上昇して結果的に炉心損傷に至る。</p> <p>これらに対して格納容器破損防止対策として整備している代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ、格納容器内自然対流冷却（海水直接注入）は、主要なカットセットの機器及び設備とは独立して使用可能であり、その機能に期待できる。</p>	<p>【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>主要なカットセットは、非隔離事象時、RPS誤動作等といった過渡事象時の手動減圧操作失敗、高圧炉心スプレイ系や原子炉隔離時冷却系に関する人的過誤である。（第2-2表参照）</p> <p>これらに対しては、代替自動減圧機能による原子炉減圧、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系による格納容器冷却、原子炉格納容器フィルタベント系及び代替循環冷却系による除熱により、格納容器過圧破損の防止が可能である。</p>	<p>【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>主要なカットセットは、原子炉補機冷却機能喪失時のRCPシールLOCA及び2次冷却系からの除熱機能喪失におけるアプリケーションソフトの共通原因故障による補助給水系の失敗である。（第2-2表参照）</p> <p>原子炉補機冷却機能喪失ではECCS、制御用空気系（IAS）等の安全系の各種機器が不作動となり、1次冷却系からの除熱ができずに炉心温度及び圧力が上昇して結果的に炉心損傷に至る。</p> <p>これらに対しては、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により、格納容器過圧破損の防止が可能である。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・個別評価による相違 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・大飯は事象進展及び対策が同様となる過圧破損と過温破損を同じ項目にまとめて記載している <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載の充実 ・泊は炉心損傷に至る要因を記載している ・女川には本記載がないため、大飯と比較する <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計方針の相違 ・炉型による対策の相違 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備名称の相違 ・代替低圧注水ポンプ⇒代替格納容器スプレイポンプ 																																																												

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																														
<p>泊と「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」の記載を比較するため、34ページ（点線部分）の記載を再掲</p> <p>【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>○ 「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧）」、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温）」は、主要なカットセットが原子炉補機冷却機能喪失時のRCPシールLOCAである。</p> <p>原子炉補機冷却機能喪失ではECCS、制御用空気系（IAS）等の安全系の各種機器が不作動となり、1次冷却系からの除熱ができずに炉心温度及び圧力が上昇して結果的に炉心損傷に至る。</p> <p>これらに対して格納容器破損防止対策として整備している代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ、格納容器内自然対流冷却（海水直接注入）は、主要なカットセットの機器及び設備とは独立して使用可能であり、その機能に期待できる。</p>	<p>○ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）</p> <p>第2-3表 格納容器破損モード毎の主要なカットセット (雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過温破損))</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要なカットセット</th> <th>事故シーケンス</th> <th>OFF (F=0年)</th> <th>奪得割合</th> <th>格納容器破損による直撃 対象の 有効性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初期運転 +高圧注入失敗 +格納容器注水失敗</td> <td>8. 2E-01</td> <td>90.0%</td> <td>●</td> <td>・既設自動減圧装置 +既設自動減圧装置による炉心冷却 +シーリングによる炉心冷却 +既設格納容器内自然対流冷却 +既設格納容器内自然対流冷却</td> </tr> </tbody> </table> <p>【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>主要なカットセットは、非隔離事象時の水位トランスマッタ関連の共通原因故障や手動減圧操作失敗、高圧炉心スプレイ系や原子炉隔離時冷却系に関する人的過誤である。（第2-3表参照）</p> <p>これらに対しては、代替自動減圧機能による原子炉減圧、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉注水、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系及び代替循環冷却系による格納容器冷却により、格納容器過温破損の防止が可能である。</p>	主要なカットセット	事故シーケンス	OFF (F=0年)	奪得割合	格納容器破損による直撃 対象の 有効性	初期運転 +高圧注入失敗 +格納容器注水失敗	8. 2E-01	90.0%	●	・既設自動減圧装置 +既設自動減圧装置による炉心冷却 +シーリングによる炉心冷却 +既設格納容器内自然対流冷却 +既設格納容器内自然対流冷却	<p>○ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）</p> <p>第2-3表 格納容器破損モードごとの主要なカットセット (雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過温破損))</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要なカットセット</th> <th>事故シーケンス</th> <th>OFF (F=0年)</th> <th>奪得割合</th> <th>格納容器破損 による直撃 対象の 有効性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初期運転失敗 ECP 対応 LOCA 発生</td> <td>+ 1次冷却却ポンプ失敗 (LOCA)</td> <td>2.0E-06</td> <td>98.5%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>手動操作 + ECP 6 アプリケーションソフト CCP 失敗</td> <td>+ 手動冷却失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗</td> <td>1.1E-08</td> <td>0.7%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ECP 6 アプリケーションソフト CCP 失敗</td> <td>+ 核冷却水失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗</td> <td>8.8E-09</td> <td>0.4%</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>主要なカットセットは、原子炉補機冷却機能喪失時のRCPシールLOCA、2次冷却系からの除熱機能喪失におけるアプリケーションソフトの共通原因故障による補助給水系の失敗及び原子炉補機冷却機能喪失時の加圧器逃がし弁LOCAである。（第2-3表参照）</p> <p>これらに対しては、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却により、格納容器過温破損の防止が可能である。</p>	主要なカットセット	事故シーケンス	OFF (F=0年)	奪得割合	格納容器破損 による直撃 対象の 有効性	初期運転失敗 ECP 対応 LOCA 発生	+ 1次冷却却ポンプ失敗 (LOCA)	2.0E-06	98.5%	○	手動操作 + ECP 6 アプリケーションソフト CCP 失敗	+ 手動冷却失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗	1.1E-08	0.7%	○	ECP 6 アプリケーションソフト CCP 失敗	+ 核冷却水失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗	8.8E-09	0.4%	○	<p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】</p> <p>■評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個別評価による相違 <p>【女川】</p> <p>■評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個別評価による相違 <p>【大飯】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大飯は事象進展及び対策が同様となる過圧破損と過温破損を同じ項目にまとめて記載している <p>【女川】</p> <p>■記載の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は炉心損傷に至る要因を記載している ・女川には本記載がないため、大飯と比較する <p>【女川】</p> <p>■設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・炉型による対策の相違
主要なカットセット	事故シーケンス	OFF (F=0年)	奪得割合	格納容器破損による直撃 対象の 有効性																													
初期運転 +高圧注入失敗 +格納容器注水失敗	8. 2E-01	90.0%	●	・既設自動減圧装置 +既設自動減圧装置による炉心冷却 +シーリングによる炉心冷却 +既設格納容器内自然対流冷却 +既設格納容器内自然対流冷却																													
主要なカットセット	事故シーケンス	OFF (F=0年)	奪得割合	格納容器破損 による直撃 対象の 有効性																													
初期運転失敗 ECP 対応 LOCA 発生	+ 1次冷却却ポンプ失敗 (LOCA)	2.0E-06	98.5%	○																													
手動操作 + ECP 6 アプリケーションソフト CCP 失敗	+ 手動冷却失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗	1.1E-08	0.7%	○																													
ECP 6 アプリケーションソフト CCP 失敗	+ 核冷却水失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗	8.8E-09	0.4%	○																													

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
<p>○「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」については、原子炉補機冷却機能喪失時のRCPシールLOCA、2次冷却系からの除熱機能喪失時の補助給水系の失敗（復水ピット閉塞）が支配的であるが、格納容器破損防止対策として整備している加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧は重要なカットセットの機器及び設備とは独立して使用可能であり、その機能に期待できる</p>	<p>○高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱</p> <p>【主要なカットセットに対する検討】 本格納容器破損モードによる格納容器破損頻度は非常に小さいため、ゼロと評価している。</p> <p>本格納容器破損モードに至る可能性があるPDSはTQUX、長期TB、TBD、TBU、S2Eが挙げられ、炉心損傷頻度の割合では約100%をTQUXが占める。第1-2表より、TQUXにおける主要カットセットとして、ポンプ故障や人の過誤、手動減圧失敗などが挙げられている。</p> <p>これらに対し、原子炉圧力容器破損までの逃がし安全弁の手動操作及び原子炉格納容器フィルタベント系及び代替循環冷却系による格納容器減圧により、本破損モードの格納容器破損の防止が可能である。</p>	<p>○高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱</p> <p>第2-4表 格納容器破損モードごとの主要なカットセット (高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要なカットセット</th> <th>事故シーケンス</th> <th>FV 1/年</th> <th>寄与割合</th> <th>格納容器破損 の防止対策</th> <th>対策の 有効性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補機冷却系喪失 +原子炉LOCA発生 手動停止 補助給水ピット閉塞 手動停止 RTTアリケーションソフト(CT) 手動停止 RTTアリケーションソフト(CCF) 手動停止 RTTアリケーションソフト(CCF)</td> <td>原子炉本体の喪失 +1次冷却系エンブリオLOCA</td> <td>2.0E-06</td> <td>96.7%</td> <td></td> <td>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>手動停止 +補助給水失敗</td> <td>2.2E-08</td> <td>1.1%</td> <td>加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>手動停止 +補助給水失敗 +格納容器スプレイ注入失敗</td> <td>1.1E-08</td> <td>0.7%</td> <td></td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>【主要なカットセットに対する検討】 主要なカットセットは、原子炉補機冷却機能喪失時のRCPシールLOCA、2次冷却系からの除熱機能喪失時の補助給水系の失敗（補助給水ピット閉塞、アリケーションソフトの共通原因故障）が支配的である（第2-4表参照）。</p> <p>これらに対し、加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧により、本破損モードの格納容器破損の防止が可能である。</p>	主要なカットセット	事故シーケンス	FV 1/年	寄与割合	格納容器破損 の防止対策	対策の 有効性	補機冷却系喪失 +原子炉LOCA発生 手動停止 補助給水ピット閉塞 手動停止 RTTアリケーションソフト(CT) 手動停止 RTTアリケーションソフト(CCF) 手動停止 RTTアリケーションソフト(CCF)	原子炉本体の喪失 +1次冷却系エンブリオLOCA	2.0E-06	96.7%		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		手動停止 +補助給水失敗	2.2E-08	1.1%	加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧	○		手動停止 +補助給水失敗 +格納容器スプレイ注入失敗	1.1E-08	0.7%		○	<p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川は本格納容器破損モードの頻度をゼロと評価しているため、主要なカットセットを示していない。泊は他の格納容器破損モードと同様、主要なカットセットに対して検討している（大飯に記載はないが、泊と同様の検討を行っている） <p>【女川】</p> <p>■評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川は本格納容器破損モードの頻度をゼロと評価しているため、本格納容器破損モードに至る可能性があるPDSに対する検討を行っている。泊は他の格納容器破損モードと同様、主要なカットセットに対して検討している（大飯についても泊と同様） <p>【女川】</p> <p>■設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 炉型による対策の相違
主要なカットセット	事故シーケンス	FV 1/年	寄与割合	格納容器破損 の防止対策	対策の 有効性																						
補機冷却系喪失 +原子炉LOCA発生 手動停止 補助給水ピット閉塞 手動停止 RTTアリケーションソフト(CT) 手動停止 RTTアリケーションソフト(CCF) 手動停止 RTTアリケーションソフト(CCF)	原子炉本体の喪失 +1次冷却系エンブリオLOCA	2.0E-06	96.7%		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○																						
	手動停止 +補助給水失敗	2.2E-08	1.1%	加圧器逃がし弁開放による1次冷却系強制減圧	○																						
	手動停止 +補助給水失敗 +格納容器スプレイ注入失敗	1.1E-08	0.7%		○																						

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																
<p>○「原子炉圧力容器外の溶融燃料—冷却材相互作用」については主要なカットセットは中破断LOCA時における注入ラインの閉塞であるが、水蒸気の発生に必要となる原子炉格納容器への注水として格納容器スプレイが前提となり、この場合には原子炉格納容器の耐力にて水蒸気による圧力スパイクの際にも原子炉格納容器健全性を確保できる。</p> <p>○原子炉圧力容器外の溶融燃料/冷却材相互作用</p> <p>第2-4表 格納容器破損モード毎の主要なカットセット (原子炉圧力容器外の溶融燃料／冷却材相互作用)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要なカットセット</th> <th>事故シーケンス</th> <th>ETI (FZ/炉年)</th> <th>寄与割合</th> <th>格納容器破裂設計対策</th> <th>対策の有効性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +格納容器スプレイ失敗 +FCI発生</td> <td>3.5E-15 → 3.5E-15</td> <td>71.4%</td> <td></td> <td>初期遮蔽→遮蔽注入失敗</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +FCI発生</td> <td>9.7E-16 → 9.7E-16</td> <td>18.8%</td> <td></td> <td>初期遮蔽→遮蔽注入失敗</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	主要なカットセット	事故シーケンス	ETI (FZ/炉年)	寄与割合	格納容器破裂設計対策	対策の有効性	中破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +格納容器スプレイ失敗 +FCI発生	3.5E-15 → 3.5E-15	71.4%		初期遮蔽→遮蔽注入失敗	○	中破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +FCI発生	9.7E-16 → 9.7E-16	18.8%		初期遮蔽→遮蔽注入失敗	○	<p>○原子炉圧力容器外の溶融燃料/冷却材相互作用</p> <p>第2-5表 格納容器破損モードごとの主要なカットセット (原子炉圧力容器外の溶融燃料—冷却材相互作用)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要なカットセット</th> <th>事故シーケンス</th> <th>ETI (FZ/炉年)</th> <th>寄与割合</th> <th>格納容器破裂 防止対策</th> <th>対策の 有効性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +FCI発生</td> <td>中破断 LOCA +高圧注入失敗 +格納容器スプレイ失敗</td> <td>5.1E-10</td> <td>89.5%</td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>中破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +FCI発生</td> <td>中破断 LOCA +高圧注入失敗</td> <td>2.4E-10</td> <td>18.1%</td> <td>（格納容器耐力にて 健全性を確保可能）</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>大破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +FCI発生</td> <td>大破断 LOCA +高圧注入失敗 +FCI発生</td> <td>1.0E-10</td> <td>12.6%</td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>小破断 LOCA 主断電 FGSA 切断</td> <td>小破断 LOCA +高圧注入失敗</td> <td>2.6E-10</td> <td>24.0%</td> <td></td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	主要なカットセット	事故シーケンス	ETI (FZ/炉年)	寄与割合	格納容器破裂 防止対策	対策の 有効性	中破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +FCI発生	中破断 LOCA +高圧注入失敗 +格納容器スプレイ失敗	5.1E-10	89.5%		○	中破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +FCI発生	中破断 LOCA +高圧注入失敗	2.4E-10	18.1%	（格納容器耐力にて 健全性を確保可能）	○	大破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +FCI発生	大破断 LOCA +高圧注入失敗 +FCI発生	1.0E-10	12.6%		○	小破断 LOCA 主断電 FGSA 切断	小破断 LOCA +高圧注入失敗	2.6E-10	24.0%		○	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・個別評価による相違 <p>【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>主要なカットセットは、非隔離事象時の水位トランスマッタやドライウェル圧力トランスマッタの共通原因故障、手動減圧操作失敗、高圧炉心スプレイ系や原子炉隔離時冷却系に関する人的過誤である。（第2-4表参照）</p> <p>しかしながら、解析により、原子炉圧力容器外の溶融燃料/冷却材相互作用による発生エネルギーが小さく格納容器圧力バウンダリの機能は喪失しないことが確認されている。</p> <p>【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>主要なカットセットは、中破断LOCA時における低温再循環自動切替信号許可操作失敗、診断失敗、注入ラインの閉塞、大破断LOCA時における低温再循環自動切替信号許可操作失敗及び小破断LOCA時における注入ラインの閉塞である（第2-5表参照）。</p> <p>水蒸気の発生に必要となる原子炉格納容器への注水として格納容器スプレイが前提となり、この場合には原子炉格納容器の耐力にて水蒸気による圧力スパイクの際にも原子炉格納容器健全性を確保できる。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・個別評価による相違
主要なカットセット	事故シーケンス	ETI (FZ/炉年)	寄与割合	格納容器破裂設計対策	対策の有効性																																														
中破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +格納容器スプレイ失敗 +FCI発生	3.5E-15 → 3.5E-15	71.4%		初期遮蔽→遮蔽注入失敗	○																																														
中破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +FCI発生	9.7E-16 → 9.7E-16	18.8%		初期遮蔽→遮蔽注入失敗	○																																														
主要なカットセット	事故シーケンス	ETI (FZ/炉年)	寄与割合	格納容器破裂 防止対策	対策の 有効性																																														
中破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +FCI発生	中破断 LOCA +高圧注入失敗 +格納容器スプレイ失敗	5.1E-10	89.5%		○																																														
中破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +FCI発生	中破断 LOCA +高圧注入失敗	2.4E-10	18.1%	（格納容器耐力にて 健全性を確保可能）	○																																														
大破断 LOCA 格納容器自動切替信号不可 +高圧注入失敗 +FCI発生	大破断 LOCA +高圧注入失敗 +FCI発生	1.0E-10	12.6%		○																																														
小破断 LOCA 主断電 FGSA 切断	小破断 LOCA +高圧注入失敗	2.6E-10	24.0%		○																																														

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																						
<p>○ 「水素燃焼」に対して主要なカットセットとなる2次冷却系からの除熱機能喪失における補助給水失敗（復水ピット閉塞）、2次冷却系の破断（診断失敗）について、格納容器破損防止対策として整備している静的触媒式水素再結合装置の機能を妨げるものではなく、その機能に期待できる。</p> <p>これらはカットセットによらず、窒素置換による格納容器内雰囲気の不活性化により、水素燃焼による格納容器破損は生じない。</p>	<p>泊と「水素燃焼」の記載を比較するため、40ページ（点線部分）の記載を再掲</p> <p>○水素燃焼</p> <p>【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>本格納容器破損モードによる格納容器破損頻度は非常に小さいため、ゼロと評価している。</p> <p>本格納容器破損モードに至る可能性があるPDSはTQUX、TBU、TBPが挙げられ、炉心損傷頻度の割合では約100%をTQUXが占める。第1-2表より、TQUXにおける主要カットセットとして、ポンプ故障や人的過誤、手動減圧失敗などが挙げられている。</p>	<p>○水素燃焼</p> <p>第2-6表 格納容器破損モードごとの主要なカットセット (水素燃焼)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要なカットセット</th> <th>事故シーケンス</th> <th>CFI (%/年)</th> <th>寄与割合</th> <th>格納容器破損 防止対策</th> <th>対策の 有効性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手動停止 補助給水ピット閉塞 手動給水失敗 RTIアラートーションソフトCCF</td> <td>手動停止 +補助給水失敗</td> <td>4.1E-08</td> <td>60.7%</td> <td rowspan="3">原子炉格納容器内 水素処理装置</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>通常事象 補助給水ピット閉塞 手動給水失敗 RTIアラートーションソフトCCF</td> <td>通常事象 +補助給水失敗</td> <td>1.7E-08</td> <td>25.6%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>2次冷却系の破断 運転員2次水素漏洩の発生 診断失敗</td> <td>2次冷却系の破断 + 補助給水失敗</td> <td>6.1E-09</td> <td>9.0%</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>主要なカットセットは、2次冷却系からの除熱機能喪失における補助給水失敗（補助給水ピット閉塞、アリケーションソフトの共通原因故障）、2次冷却系の破断（診断失敗）が支配的である（第2-6表参照）。</p> <p>これらに対し、原子炉格納容器内水素処理装置により、本破損モードの格納容器破損の防止が可能である。</p>	主要なカットセット	事故シーケンス	CFI (%/年)	寄与割合	格納容器破損 防止対策	対策の 有効性	手動停止 補助給水ピット閉塞 手動給水失敗 RTIアラートーションソフトCCF	手動停止 +補助給水失敗	4.1E-08	60.7%	原子炉格納容器内 水素処理装置	○	通常事象 補助給水ピット閉塞 手動給水失敗 RTIアラートーションソフトCCF	通常事象 +補助給水失敗	1.7E-08	25.6%	○	2次冷却系の破断 運転員2次水素漏洩の発生 診断失敗	2次冷却系の破断 + 補助給水失敗	6.1E-09	9.0%	○	<p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川は本格納容器破損モードの頻度をゼロと評価しているため、主要なカットセットを示していない。泊は他の格納容器破損モードと同様、主要なカットセットに対して検討している（大飯に記載はないが、泊と同様の検討を行っている） <p>【女川】</p> <p>■評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川は本格納容器破損モードの頻度をゼロと評価しているため、本格納容器破損モードに至る可能性があるPDSに対する検討を行っている。泊は他の格納容器破損モードと同様、主要なカットセットに対して検討している（大飯についても泊と同様） <p>【大飯】</p> <p>■評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 個別評価による相違 <p>【女川】</p> <p>■設計方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川は格納容器内を窒素置換することで水素燃焼を防止する方針だが、泊は格納容器内で発生した水素を原子炉格納容器内水素処理装置で処理することで水素燃焼を防止す
主要なカットセット	事故シーケンス	CFI (%/年)	寄与割合	格納容器破損 防止対策	対策の 有効性																				
手動停止 補助給水ピット閉塞 手動給水失敗 RTIアラートーションソフトCCF	手動停止 +補助給水失敗	4.1E-08	60.7%	原子炉格納容器内 水素処理装置	○																				
通常事象 補助給水ピット閉塞 手動給水失敗 RTIアラートーションソフトCCF	通常事象 +補助給水失敗	1.7E-08	25.6%		○																				
2次冷却系の破断 運転員2次水素漏洩の発生 診断失敗	2次冷却系の破断 + 補助給水失敗	6.1E-09	9.0%		○																				

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																													
<p>○「溶融炉心・コンクリート相互作用」に対して主要なカットセットとなる2次冷却系からの除熱機能喪失における補助給水失敗（復水ピット閉塞）、2次冷却系の破断（診断失敗）について、格納容器破損防止対策として整備している恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイは、主要なカットセットの機器及び設備とは独立して使用可能であり、その機能に期待できる。</p> <p>これらに対し、常設代替交流電源設備による電源供給の対策に加え、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）により、溶融炉心の落下までに格納容器下部への注水により溶融炉心の冷却に十分な水量及び水位を確保、且つ溶融炉心の落下後の崩壊熱を十分に上回る流量で注水することにより、本破損モードの格納容器破損の防止が可能である。</p>	<p>○溶融炉心・コンクリート相互作用</p> <p>第2-5表 格納容器破損モード毎の主要なカットセット (溶融炉心・コンクリート相互作用)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要なカットセット</th> <th>事故シーケンス (FV) (1/60年)</th> <th>参考割合</th> <th>格納容器破損防止対策 評価の有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外筒漏洩発生 →外筒漏洩による外筒内水素漏出 →外筒内水素漏出による外筒内水素充満 →外筒内水素充満による外筒内水素充満</td> <td>6.4E-11</td> <td>30.4%</td> <td>・要請外筒底面漏洩 ・原子炉格納容器下部注水系（常設） ・原子炉格納容器下部注水系（常設）</td> </tr> </tbody> </table> <p>【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>主要なカットセットは、外部電源喪失時の非常用ディーゼル発電機の共通原因故障や継続運転、及び起動の失敗、外電復旧の失敗である。（第2-5表参照）</p>	主要なカットセット	事故シーケンス (FV) (1/60年)	参考割合	格納容器破損防止対策 評価の有無	外筒漏洩発生 →外筒漏洩による外筒内水素漏出 →外筒内水素漏出による外筒内水素充満 →外筒内水素充満による外筒内水素充満	6.4E-11	30.4%	・要請外筒底面漏洩 ・原子炉格納容器下部注水系（常設） ・原子炉格納容器下部注水系（常設）	<p>○溶融炉心・コンクリート相互作用</p> <p>第2-7表 格納容器破損モードごとの主要なカットセット (溶融炉心・コンクリート相互作用)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要なカットセット</th> <th>事故シーケンス (FV) (1/60年)</th> <th>参考割合</th> <th>格納容器破損 防止対策</th> <th>対策の 有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外筒漏洩発生 RCP付外LOCA発生 子筒停止 補助給水ピット閉塞</td> <td>+1次冷却系ポンプ喪失 LOCA +2次冷却系ポンプ喪失 LOCA</td> <td>1.2E-07</td> <td>11.9%</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>手動停止 手動停止 ETLアプリケーションソフト CCP 手動停止 SUSI(B)アプリケーションソフト CCP 手動停止</td> <td>+補助給水失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 +格納容器スプレイ注入失敗</td> <td>1.6E-07</td> <td>26.4%</td> <td>代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ</td> </tr> <tr> <td>ETL(B)アプリケーションソフト CCP</td> <td></td> <td></td> <td>1.6E-07</td> <td>19.3%</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>【主要なカットセットに対する検討】</p> <p>主要なカットセットは、原子炉補機冷却機能喪失時のRCPシールLOCA及び2次冷却系からの除熱機能喪失における補助給水失敗（補助給水ピット閉塞、アプリケーションソフトの共通原因故障）である（第2-7表参照）。</p>	主要なカットセット	事故シーケンス (FV) (1/60年)	参考割合	格納容器破損 防止対策	対策の 有無	外筒漏洩発生 RCP付外LOCA発生 子筒停止 補助給水ピット閉塞	+1次冷却系ポンプ喪失 LOCA +2次冷却系ポンプ喪失 LOCA	1.2E-07	11.9%	○	手動停止 手動停止 ETLアプリケーションソフト CCP 手動停止 SUSI(B)アプリケーションソフト CCP 手動停止	+補助給水失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 +格納容器スプレイ注入失敗	1.6E-07	26.4%	代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ	ETL(B)アプリケーションソフト CCP			1.6E-07	19.3%	○	<p>る方針である（大飯についても泊と同様）</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設備名称の相違 ・静的触媒式水素再結合装置 ⇒原子炉格納容器内水素処理装置 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・個別評価による相違 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・個別評価による相違 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・個別評価による相違 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・個別評価による相違 <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計方針の相違 ・炉型による対策の相違
主要なカットセット	事故シーケンス (FV) (1/60年)	参考割合	格納容器破損防止対策 評価の有無																													
外筒漏洩発生 →外筒漏洩による外筒内水素漏出 →外筒内水素漏出による外筒内水素充満 →外筒内水素充満による外筒内水素充満	6.4E-11	30.4%	・要請外筒底面漏洩 ・原子炉格納容器下部注水系（常設） ・原子炉格納容器下部注水系（常設）																													
主要なカットセット	事故シーケンス (FV) (1/60年)	参考割合	格納容器破損 防止対策	対策の 有無																												
外筒漏洩発生 RCP付外LOCA発生 子筒停止 補助給水ピット閉塞	+1次冷却系ポンプ喪失 LOCA +2次冷却系ポンプ喪失 LOCA	1.2E-07	11.9%	○																												
手動停止 手動停止 ETLアプリケーションソフト CCP 手動停止 SUSI(B)アプリケーションソフト CCP 手動停止	+補助給水失敗 +格納容器スプレイ注入失敗 +格納容器スプレイ注入失敗	1.6E-07	26.4%	代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ																												
ETL(B)アプリケーションソフト CCP			1.6E-07	19.3%	○																											

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>泊と「水素燃焼」の記載を比較するため、38ページ（実線部分）に再掲</p> <p>○水素燃焼 【主要なカットセットに対する検討】 本格納容器破損モードによる格納容器破損頻度は非常に小さいため、ゼロと評価している。 本格納容器破損モードに至る可能性があるPDSはTQUX, TBU, TBPが挙げられ、炉心損傷頻度の割合では約100%をTQUUXが占める。第1-2表より、TQUUXにおける主要カットセットとして、ポンプ故障や人的過誤、手動減圧失敗などが挙げられている。 これらのカットセットによらず、窒素置換による格納容器内雰囲気の不活性化により、水素燃焼による格納容器破損は生じない。</p>		<p>【女川】 ■記載箇所の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3. 停止時レベル1 PRA 各事故シーケンスについて、燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度への寄与割合の観点で整理し、主要なカットセットに対する燃料損傷防止対策の整備状況等を確認した。 (1) 選定条件 事故シーケンスの種類によっては展開されるカットセットが無数に存在するものがあるため、ここでは、各事故シーケンスについて以下の判断基準を基に主要なカットセットを抽出した。 ・事故シーケンスの中で上位5位までのカットセット なお、停止時PRAにおいて、カットセットが存在する事故シーケンスは「外部電源喪失＋余熱除去系による冷却失敗」及び「外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失」であり、それぞれのカットセットについて、POS5（ミドループ運転状態）の評価値を示す。 各事故シーケンスにおける主要なカットセット及び燃料損傷防止対策の整備状況等について第3-1表～第3-4表に示す。	3. 停止時レベル1 PRA 各事故シーケンスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度への寄与割合の観点で整理し、主要なカットセットに対する炉心損傷防止対策の整備状況等を確認した。 (1) 選定条件 事故シーケンスの種類によっては展開されるカットセットが無数に存在するものがあるため、ここでは、各事故シーケンスについて以下の判断基準を基に主要なカットセットを抽出した。 ・事故シーケンスの中で上位3位までのカットセット 各事故シーケンスにおける主要なカットセット及び炉心損傷防止対策の整備状況等を第3-1表～第3-3表に示す。	3. 停止時レベル1 PRA 各事故シーケンスについて、炉心損傷に至る要因をカットセットレベルまで展開し、炉心損傷頻度への寄与割合の観点で整理し、主要なカットセットに対する炉心損傷防止対策の整備状況等を確認した。 (1) 選定条件 事故シーケンスの種類によっては展開されるカットセットが無数に存在するものがあるため、ここでは、各事故シーケンスについて以下の判断基準を基に主要なカットセットを抽出した。 ・事故シーケンスの中で上位5位までのカットセット なお、停止時PRAにおいて、カットセットが存在する事故シーケンスは「外部電源喪失＋余熱除去系による冷却失敗」及び「外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失」であり、それぞれのカットセットを示す。 各事故シーケンスにおける主要なカットセット及び炉心損傷防止対策の整備状況等を第3-1表～第3-4表に示す。	
【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・3.1を項目として記載した	【女川】 ■記載表現の相違 ・燃料損傷↔炉心損傷 (以下、相違理由説明を省略)	【大飯】 ■記載の充実 ・泊は上位5位まで、女川は上位3位までのカットセットを抽出している ・記載充実のためカットセットが存在する事故シーケンスを本文に記載している箇所であり大飯と比較する	【大飯】 ■記載方針の相違 ・泊は評価対象の全てのPOSが同様のカットセットとなるため、全てのPOSを合計したCDFを表3-1表～第3-4表に記載している

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 主要なカットセットの確認結果 第3-1表～第3-4表に示したとおりすべての事故シーケンスに対して、主要なカットセットレベルまで展開した場合においても、整備された燃料損傷防止対策が可能となることを確認した。</p>	<p>(2) 主要なカットセットの確認結果 第3-1表～第3-3表に示したとおり全ての事故シーケンスに対しては、主要なカットセットレベルまで展開した場合においても、整備された炉心損傷防止対策により炉心損傷防止が可能となることを確認した。</p>	<p>(2) 主要なカットセットの確認結果 第3-1表～第3-4表に示したとおりすべての事故シーケンスに対して、主要なカットセットレベルまで展開した場合においても、整備された炉心損傷防止対策により炉心損傷防止が可能となることを確認した。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉							女川原子力発電所2号炉							泊発電所3号炉							相違理由	
第3-3表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（崩壊熱除去機能喪失）							第3-1表 事故シーケンス毎の主要なカットセット（崩壊熱除去機能喪失）							第3-1表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（崩壊熱除去機能喪失）							【大飯】	
事故シーケンス	主要なカットセット	CDF (/炉年)	寄り割合	全CDF (/炉年)	燃料損傷 防止対策	対策の 有効性	事故シーケンス	CDF (/炉年)	主要なカットセット	CDF (/炉年)	寄り割合	対策	対策の 有効性	事故シーケンス	CDF (/炉年)	主要なカットセット	CDF (/炉年)	寄り割合	対策	対策の 有効性	【構成、記載表現の相違】	
余熱除去機能喪失	—	6.4E-05	100%	6.4E-05	○	○	余熱除去機能喪失	3.0E-07	3.2E-7	35.7%	○	○	○	余熱除去機能喪失	3.6E-05	—	3.6E-05	100%	○	○	・記載の比較のため大飯の順番を入れ替えている(第3-3表→第3-4表→第3-2表→第3-1表)	
外部電源喪失 +余熱除去系による冷却失敗 ^{※1}	①診断失敗 ②余熱除去-A系統起動操作失敗 ③A-余熱除去ポンプ起動失敗 ④A-余熱除去ポンプ遮断器開失敗 ⑤A-余熱除去ポンプ遮断器運転失敗	1.3E-06 8.6E-08 4.0E-09 2.4E-09 1.3E-09	92.8% 5.9% 0.3% 0.2% 0.1%	1.4E-06 (2.7E-06) ^{※2}	蓄圧タンク +恒温代替低圧注水ポンプ ^{※3} による炉心注水	○ ○ ○ ○ ○	蓄圧タンク +恒温代替低圧注水ポンプ ^{※3} による炉心注水	9.0E-07	①B系統喪失(P05-B1) +MWC操作失敗 ②B系統喪失(P05-C1) +MWC操作失敗 ③B系統喪失(P05-D1) +MWC操作失敗	9.9E-8	11.0%	○	○	外部電源喪失 +余熱除去系による冷却失敗	1.1E-05	①余熱除去系起動の診断失敗 ②余熱除去ポンプA、B起動操作失敗CCF ③恒温用空気圧縮機A起動失敗 ④原子炉補機冷却水ポンプA起動失敗 ⑤原子炉補機冷却水ポンプB起動失敗	2.7E-08	0.3%	代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水	○	○	【女川】 【大飯】
原子炉補機 冷却機能喪失	—	9.2E-06	100%	9.2E-06	○	○	外部電源喪失 +余熱除去系による冷却失敗	3.2E-08	外部電源喪失(P05-B1) +炉心に対する診断失敗 +注水に対する診断失敗 外部電源喪失(P05-C1) +炉心に対する診断失敗 +注水に対する診断失敗 外部電源喪失(P05-D1) +炉心に対する診断失敗 +注水に対する診断失敗	2.6E-9	16.3%	○	○	原子炉補機 冷却機能喪失	1.4E-05	—	1.4E-05	100%	○	○	■個別評価による相違	
※1: POS 5における評価値 ※2: 金POSの炉心損傷限度 ※3: ポンプの電源である空冷式非常用発電装置を含む							【主要なカットセットに対する検討】							【主要なカットセットに対する検討】							【女川】	
○本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスは、直接の余熱除去機能喪失、外部電源喪失発生後の余熱除去系回復失敗、又は原子炉補機冷却機能喪失によって燃料損傷に至る事故シーケンスである。							○本カテゴリーに含まれる事故シーケンスは、直接の余熱除去機能喪失、外部電源喪失発生後の余熱除去系回復失敗又は原子炉補機冷却機能喪失によって炉心損傷に至る事故シーケンスである。							○「崩壊熱除去機能喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、POS-B1, POS-B2, POS-C1のように待機除外となっているシステムが多いPOSにおける崩壊熱除去機能喪失が主要な起因事象として挙がっている。これらのPOSにおいては、緩和設備として復水補給水系にのみ期待していることから、MUWC操作失敗が主要なカットセットとして挙がっている。炉心損傷防止対策としては、大容量送水ポンプ(タイプ1)により、炉心損傷防止が可能である。また、原子炉ウェル満水状態であるPOS-B1, POS-B2においては燃料プール代替注水系、燃料プールスプレイ系による炉心損傷防止も可能である。							【大飯】	
いずれの事故シーケンス及びカットセットに対しても、蓄圧タンクによる炉心注水及び恒温代替低圧注水ポンプによる炉心注水によって、燃料損傷防止が可能である。							○「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」については、緩和設備として余熱除去系にのみ期待していることから、余熱除去系起動に関する人的過誤が主要なカットセットとして挙がっている。炉心損傷防止対策としては、代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水により、炉心損傷防止が可能である。							○「外部電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、緩和設備として余熱除去系にのみ期待していることから、余熱除去系起動の診断失敗が主要なカットセットとして挙がっている。炉心損傷防止対策としては、大容量送水ポンプ(タイプ1)により、炉心損傷防止が可能である。また、原子炉ウェル満水状態であるPOS-B1, POS-B2においては燃料プール代替注水系、燃料プールスプレイ系による炉心損傷防止も可能である。							【女川】	
■記載方針の相違 ・記載充実のため炉心損傷度に至る要因を記載している箇所であり大飯と比較する							○「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」については、緩和設備として余熱除去系にのみ期待していることから、余熱除去系起動の診断失敗が主要なカットセットとして挙がっている。炉心損傷防止対策としては、大容量送水ポンプ(タイプ1)により、炉心損傷防止が可能である。また、原子炉ウェル満水状態であるPOS-B1, POS-B2においては燃料プール代替注水系、燃料プールスプレイ系による炉心損傷防止も可能である。							○「外部電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、緩和設備として余熱除去系にのみ期待していることから、余熱除去系起動の診断失敗が主要なカットセットとして挙がっている。炉心損傷防止対策としては、大容量送水ポンプ(タイプ1)により、炉心損傷防止が可能である。また、原子炉ウェル満水状態であるPOS-B1, POS-B2においては燃料プール代替注水系、燃料プールスプレイ系による炉心損傷防止も可能である。							【大飯】	
■記載表現の相違 ・事故シーケンスグループ⇒カテゴリー (以下、相違理由説明を省略)							○「外部電源喪失+余熱除去系による冷却失敗」については、緩和設備として余熱除去系にのみ期待していることから、余熱除去系起動の診断失敗が主要なカットセットとして挙がっている。炉心損傷防止対策としては、代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水により、炉心損傷防止が可能である。							○「外部電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、緩和設備として余熱除去系にのみ期待していることから、余熱除去系起動の診断失敗が主要なカットセットとして挙がっている。炉心損傷防止対策としては、大容量送水ポンプ(タイプ1)により、炉心損傷防止が可能である。また、原子炉ウェル満水状態であるPOS-B1, POS-B2においては燃料プール代替注水系、燃料プールスプレイ系による炉心損傷防止も可能である。							【女川】	
■評価結果の相違 ・炉型による事故シーケンス及び対策の相違							○「外部電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、緩和設備として余熱除去系にのみ期待していることから、余熱除去系起動の診断失敗が主要なカットセットとして挙がっている。炉心損傷防止対策としては、大容量送水ポンプ(タイプ1)により、炉心損傷防止が可能である。また、原子炉ウェル満水状態であるPOS-B1, POS-B2においては燃料プール代替注水系、燃料プールスプレイ系による炉心損傷防止も可能である。							○「外部電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、緩和設備として余熱除去系にのみ期待していることから、余熱除去系起動の診断失敗が主要なカットセットとして挙がっている。炉心損傷防止対策としては、大容量送水ポンプ(タイプ1)により、炉心損傷防止が可能である。また、原子炉ウェル満水状態であるPOS-B1, POS-B2においては燃料プール代替注水系、燃料プールスプレイ系による炉心損傷防止も可能である。							【大飯】	
■設計の相違 ・泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タンクを停止時の注水手段としていない(玄海と同様)							○「外部電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、緩和設備として余熱除去系にのみ期待していることから、余熱除去系起動の診断失敗が主要なカットセットとして挙がっている。炉心損傷防止対策としては、大容量送水ポンプ(タイプ1)により、炉心損傷防止が可能である。また、原子炉ウェル満水状態であるPOS-B1, POS-B2においては燃料プール代替注水系、燃料プールスプレイ系による炉心損傷防止も可能である。							○「外部電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、緩和設備として余熱除去系にのみ期待していることから、余熱除去系起動の診断失敗が主要なカットセットとして挙がっている。炉心損傷防止対策としては、大容量送水ポンプ(タイプ1)により、炉心損傷防止が可能である。また、原子炉ウェル満水状態であるPOS-B1, POS-B2においては燃料プール代替注水系、燃料プールスプレイ系による炉心損傷防止も可能である。							【大飯】	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>敗、非常用母線変圧器（パワーセンタ動力変圧器）の故障が主要なカットセットとして挙がっている。</p> <p>炉心損傷防止対策としては、大容量送水ポンプ（タイプI）により、炉心損傷防止が可能である。</p>		

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉							女川原子力発電所2号炉					泊発電所3号炉					相違理由										
第3-4表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（全交流動力電源喪失）							第3-2表 事故シーケンス毎の主要なカットセット（全交流動力電源喪失）					第3-2表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（全交流動力電源喪失）					【女川】【大飯】										
事故シーケンス	主要なカットセット	CDF (炉年)	寄与割合	全CDF (炉年)	燃料損傷 防止対策	対策の 有効性	事故シーケンス	CDF (炉年)	主要なカットセット	CDF (炉年)	寄与割合	対策	対策 有効性	事故シーケンス	CDF (炉年)	主要なカットセット	CDF (炉年)	寄与割合	対策	対策 有効性							
外部電源喪失 +非常用所内 交流電源喪失 ^{※1}	①DG-A 潜航運転失敗 ②DG-A 起動失敗 ③空調用冷凍機 A 起動失敗 ④空調用冷凍機 B 起動失敗 ⑤空調用冷水ポンプ A 起動失敗 ⑥空調用冷水ポンプ B 起動失敗 ⑦海水ポンプ A 起動失敗	1.1E-07 7.5E-08 4.0E-09 4.0E-09 4.0E-09 4.0E-09 4.0E-09	48.0% 31.6% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%	2.4E-7 (1.0E-06) ^{※2}	蓄圧タンク +空冷式非常用 発電装置 +恒温代替 低圧注水ポンプ による炉心注水	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	外部電源喪失 +直流水ポンプ失 +蓄電池除去・炉心 冷却失敗	2.2E-13	外部電源喪失 (PO5-01) +蓄電池A・B 開閉操作失敗+過渡原因故障 +非常用IPD-C・D蓄続運転失敗	3. HE-14	26.0%	・大容量送水ポンプ (タイプI)	○ ○ ○ ○	外部電源喪失 +非常用所内 交流電源喪失	1. HE-05	①防火兼手動ダンバ 40DA戻し忘れ ②防火兼手動ダンバ 40DA戻し忘れ ③防火兼手動ダンバ 40DA戻し忘れ ④代用格納容器 スプレイポンプによる炉心注水	3. HE-06 3. HE-06 3. HE-06 7. SE-07 5. HE-07	24% 24% 24% 5.5% 1.5%	○ ○ ○ ○ ○								
※1: POS5における評価値 ※2: 全POSの炉心損傷割合																											
【主要なカットセットに対する検討】							【主要なカットセットに対する検討】					【主要なカットセットに対する検討】					【女川】										
○本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスは、外部電源喪失後の非常用所内交流電源の喪失によって燃料損傷に至る事故シーケンスである。																											
事故シーケンスの主要なカットセットに対して空冷式非常用																											
○「外部電源喪失+直流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」では、全交流動力電源が喪失する要因として、蓄電池の共通原因故障や高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の故障が主要なカットセットとして挙がっている。																											
炉心損傷防止対策としては、大容量送水ポンプ（タイプI）																											
【女川】 ■個別評価による相違																											
【女川】 ■記載方針の相違 ・記載充実のため炉心損傷に至る要因を記載している箇所であり大飯と比較する																											
【女川】 ■評価結果の相違 ・炉型による事故シーケンス及び対策の相違																											

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>発電装置の起動後、蓄圧タンクによる炉心注水及び恒設代替 低圧注水ポンプによる炉心注水によって、燃料損傷防止が可能である。</p>	<p>による原子炉注水が有効である。 ○「外部電源喪失+交流電源喪失+崩壊熱除去・炉心冷却失敗」については、非常用ディーゼル発電機の共通原因故障や高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の故障、外部電源復旧失敗が主要なカットセットとして挙がっている。 炉心損傷防止対策としては、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び常設代替交流電源設備による原子炉注水が有効である。 ○「外部電源喪失+直流電源喪失」については、POS-B1やPOS-C1等の片区分の電源が待機除外となっているPOSにおいて、使用可能な区分の蓄電池等の直流電源機器における故障が主要なカットセットとして挙がっている。 炉心損傷防止対策としては、大容量送水ポンプ（タイプI）により、炉心損傷防止が可能である。また、原子炉ウェル満水状態であるPOS-B1においては燃料プール代替注水系、燃料プールスプレイ系による原子炉注水が有効である。 ○「外部電源喪失+交流電源喪失」についても上記と同様に、POS-A2やPOS-C1等片区分の電源が待機除外となっているPOSにおいて、使用可能な区分の非常用ディーゼル発電機の故障が主要なカットセットとして挙がっている。 炉心損傷防止対策としては、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び常設代替交流電源設備による原子炉注水が有効である。</p>	<p>及び代替非常用発電機による炉心注水が有効である。</p>	<p>【大飯】 ■設計の相違 ・泊は1次冷却材の系外への放出の懸念等から蓄圧タンクを停止時の注水手段としていない（玄海と同様）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉							女川原子力発電所2号炉							泊発電所3号炉							相違理由
第3-2表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（原子炉冷却材の流出）							第3-3表 事故シーケンス毎の主要なカットセット（原子炉冷却材の流出）							第3-3表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（原子炉冷却材の流出）							【女川】【大飯】
事故 シーケンス	主要なカットセット	CDF ($\times 10^{-6}$ 年)	寄与 割合	全CDF ($\times 10^{-6}$ 年)	燃料過熱 防止対策	対策の 有効性	事故 シーケンス	主要なカットセット	CDF ($\times 10^{-6}$ 年)	寄与 割合	対策	対策 有効性	事故 シーケンス	CDF ($\times 10^{-6}$ 年)	主要なカットセット	CDF ($\times 10^{-6}$ 年)	寄与 割合	対策	対策 有効性	【個別評価による相違】	
原子炉冷却材圧力 バウンダリ機能喪失	—	3.3E-04	100%	3.3E-04	—	○	原子炉冷却材の流 出	JBH 動作時の LOCA (0.05~0.2) + LOCA 時の運転員認知失敗	1.7E-10	45.7%	【認知成功の場合】 待機中 REB (低圧注水モード) 等	—	原子炉冷却材圧力 バウンダリ機能喪失	5.1E-04	—	5.1E-04	100%	○	—	【女川】	
水位維持失敗	—	8.4E-06	100%	8.4E-06	充てんポンプ	○	原子炉冷却材の流 出 + 副熱熱除去・炉 心冷却失敗	CLW プロ一時の LOCA (0.05~C1) + LOCA 時の運転員認知失敗	1.1E-10	32.7%	【認知失敗の場合】 教育等による発生相 度の低減	—	水位維持失敗	8.2E-06	—	8.2E-06	100%	充てんポンプ	○	■記載の充実	
オーバードレン	—	8.4E-06	100%	8.4E-06	—	○	CLW プロ一時の LOCA (0.05~D) + LOCA 時の運転員認知失敗	5.7E-11	16.4%	【認知失敗の場合】 教育等による発生相 度の低減	—	オーバードレン	8.2E-06	—	8.2E-06	100%	—	○	■PRAで想定する原子炉冷却材 の流出の発生要因を記載（大 飯と同様）		
【主要なカットセットに対する検討】							【主要なカットセットに対する検討】							【主要なカットセットに対する検討】							【女川】
○本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスは、原 子炉冷却材圧力バウンダリの機能喪失、水位維持失敗又はオ ーバードレンによって燃料損傷に至る事故シーケンスである。 充てんポンプ等によってRCS保有水確保を行う燃料損 傷防止対策が可能である。							○本カテゴリーに含まれる事故シーケンスは、原子炉冷却材の 流出が発生する事象である。LOCAの認知失敗による事象 緩和失敗が支配的である。							○本カテゴリーに含まれる事故シーケンスは、原子炉冷却材圧 力バウンダリの機能喪失、水位維持失敗又はオーバードレン によって原子炉冷却材の流出が発生する事象である。							■記載の充実
							○炉心損傷防止対策としては、運転員認知に成功した場合に は、待機中の残留熱除去系（低圧注水モード）等による原子炉 注水が有効である。							○炉心損傷防止対策としては、充てんポンプ等によるRCS保 有水確保が有効である。							■PRAで想定する原子炉冷却材 の流出の発生要因を記載（大 飯と同様）
							○「LOCA時の運転員認知失敗」については、残留熱除去系の 起動時や原子炉冷却材浄化系によるプロ一時には、手順書にて 原子炉水位の確認を確認事項として定めていることから、 PRA上の想定よりも水位低下時の運転員の認知は容易になると 考えられる。							○認知失敗に対する対策として、教育等によりその発生可能性 の低減に努めていく。							■評価方針の相違
																					■評価方針の相違
																					■評価方針の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉		女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉				相違理由
第3-1表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（反応度の誤投入）							【女川】
事故シーケンス	主要なカットセット	CDF （炉年）	寄与割合	全CDF （炉年）	燃料損傷 防止対策	対策の 有効性	■評価方針の相違 ・女川は反応度の誤投入をPRA評価対象外としているため大飯と比較する。
反応度の誤投入	—	5.3E-8	100%	5.3E-8	純水注入停止操作	○	
【主要なカットセットに対する検討】 ○本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンスは、反応度の誤投入によって燃料損傷に至る事故シーケンスである。純水注入停止操作等の反応度制御を行う燃料損傷防止対策が可能である。		第3-4表 事故シーケンスごとの主要なカットセット（反応度の誤投入）				【大飯】 ■評価結果の相違 ・個別評価による相違	
		事故シーケンス	CDF （炉年）	主要なカットセット	CDF （炉年）	寄与割合	対策 対策の 有効性
		反応度の誤投入	3.1E-8	—	3.1E-8	100%	純水注入停止操作 ○
【主要なカットセットに対する検討】 ○本カテゴリーに含まれる事故シーケンスは、反応度の誤投入によって炉心損傷に至る事故シーケンスである。純水注入停止操作等の反応度制御を行う炉心損傷防止対策が可能である。							

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>3. 2 FV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況の確認</p> <p>FV重要度が 1.0×10^{-4} を超える基事象に対して、有効性評価で考慮している対策が有効であるかを検討し、その大部分について有効となることを確認した。</p> <p>また、有効性評価中で考慮している対策が有効とならないものを以下のとおり抽出し、これらの基事象が主要なカットセットで確認したものと同様、注水機能の多様化や運転員への注意喚起等の継続的実施によって炉心損傷の発生頻度をさらに低下させることができることを確認した。</p> <p>a. 復水補給水系による原子炉注水が有効とならない基事象 内部事象停止時レベル1 P R Aにおいては、重大事故等対処設備である復水補給水系による原子炉等への注水に期待している。そのため、この機能が喪失する基事象が有効性評価で考慮している対策が有効とならない基事象として第3-4表に抽出される。 これらの基事象のFV重要度が高い原因是、POS-B1, POS-B2, POS-C1の崩壊熱除去機能喪失を起因事象とする事故シーケンスでは、待機除外となっているシステムが多いため、復水補給水系以外の注水設備がないことによるものである。ただし、これらのPOSにおいては余裕時間が長く、待機中残留熱除去系（低圧注水モード）や復水補給水系以外の対策として低圧代替注水系（可搬型）を考慮することで炉心損傷を防止することが可能である。</p>	<p>3.2 FV重要度に照らした重大事故等防止対策の確認</p> <p>FV重要度が 1.0×10^{-3} を超える基事象に対して、有効性評価で考慮している対策が有効であるかを検討し、その大部分について有効となることを確認した。</p> <p>FV重要度が 1.0×10^{-3} を超える基事象を確認したところ、抽出されたすべての基事象に対して、定性的には何らかの重大事故等防止対策が有効であることを確認した。</p> <p>支配的な基事象として、余熱除去系起動に関する人的過誤やディーゼル発電機に関する人的過誤が抽出された。これらに対しては、代替格納容器スプレイポンプ及び代替非常用発電機による炉心注水が有効である。</p>	<p>【大飯】 ■記載方針の相違 ・女川実績の反映 ・FV重要度の観点で重大事故等防止対策の対応状況について記載している</p> <p>【女川】 ■評価方針の相違 ・泊はFV重要度が 10^{-3} を超える基事象を確認しているが、女川と同じく、内部事象運転時レベル1 P R Aよりも1桁小さいオーダーを基準に設定している</p> <p>【女川】 ■評価結果の相違 ・泊はFV重要度が 10^{-3} を超える全ての基事象に対して、重大事故等防止対策が有効であることを確認したことから、対策が有効とならないカットセットに係る分析は実施していない</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙5 泊3号炉PRAにおける主要なカットセットとFV重要度に照らした重大事故等防止対策の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																		
	<p>b. 冷却材流出事象において待機中残留熱除去系（低圧注水モード），復水補給水系の原子炉注水が有効とならない基事象 冷却材流出事象が発生して、運転員が認知に失敗した場合は、考慮している対策が有効とならず、炉心損傷に至る（第3-5表）。 対策として、運転員の定期的な原子炉水位の監視に加え、マニュアルや手順等による操作時の注意喚起を実施している。具体的には、RHR切替時のLOCAについて、残留熱除去系の切替による原子炉停止時冷却モード起動の際には、原子炉水位に注意することを手順書にて定めている。RHR切替時のLOCAに次いで寄与割合の高いC UW プロー時のLOCAについては、急激な水位の低下が継続しないようにプロー量の管理もされており十分認知のための余裕時間があること、プロー水の排水先である放射性廃棄物処理設備の運転員による異常の検知にも期待できる。これらのことから、PRA上の想定より、運転員の水位低下の認知はより容易になると考えられる。</p> <p>※1 内部事象停止時PRAにおけるFV重要度は、個々の事故シーケンスの事象進展や対策に大きな差異がないことから、全炉心損傷頻度に対する分析を実施した。その際、全炉心損傷頻度に対する個々の事故シーケンスグループの寄与割合も考慮し、内部事象運転時レベル1PRAよりも一桁小さい 1.0×10^{-4} を基準として、それを超える基事象について抽出を実施した。</p> <p>第3-4表 MUWCによる原子炉注水が有効とならない基事象とFV重要度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基事象</th> <th>FV重要度</th> <th>基事象の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MUWC操作失敗</td> <td>7.8E-01</td> <td>MUWCによる原子炉注水操作に失敗する基事象</td> </tr> <tr> <td>MUWCポンプ継続運転失敗共通原因故障</td> <td>1.2E-03</td> <td>複数台のMUWCポンプが共通原因により運転継続に失敗する基事象</td> </tr> </tbody> </table> <p>第3-5表 冷却材流出事象において待機中RHR（低圧注水モード）、MUWCの原子炉注水が有効とならない基事象とFV重要度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基事象</th> <th>FV重要度</th> <th>基事象の説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOCA時の運転員認知失敗(POS-B2)</td> <td>1.7E-04</td> <td>冷却材流出事象が発生し、運転員が認知に失敗した場合は考慮している対策が有効とならず、炉心損傷に至る基事象</td> </tr> <tr> <td>LOCA時の運転員認知失敗(POS-C1)</td> <td>1.2E-04</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table>	基事象	FV重要度	基事象の説明	MUWC操作失敗	7.8E-01	MUWCによる原子炉注水操作に失敗する基事象	MUWCポンプ継続運転失敗共通原因故障	1.2E-03	複数台のMUWCポンプが共通原因により運転継続に失敗する基事象	基事象	FV重要度	基事象の説明	LOCA時の運転員認知失敗(POS-B2)	1.7E-04	冷却材流出事象が発生し、運転員が認知に失敗した場合は考慮している対策が有効とならず、炉心損傷に至る基事象	LOCA時の運転員認知失敗(POS-C1)	1.2E-04	同上	<p>※1 内部事象停止時PRAにおけるFV重要度は、個々の事故シーケンスの事故進展や対策に大きな差異がないことから、全炉心損傷頻度に対する分析を実施した。その際、全炉心損傷頻度に対する個々の事故シーケンスグループの寄与割合も考慮し、内部事象運転時レベル1PRAよりも一桁小さい 1.0×10^{-3} を基準として、それを超える基事象について抽出を実施した。</p> <p>【女川】</p> <p>■評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊はFV重要度が 10^{-3} を超える全ての基事象に対して、重大事故等防止対策が有効であることを確認したことから、対策が有効とならないカットセットに係る分析は実施していない 	
基事象	FV重要度	基事象の説明																			
MUWC操作失敗	7.8E-01	MUWCによる原子炉注水操作に失敗する基事象																			
MUWCポンプ継続運転失敗共通原因故障	1.2E-03	複数台のMUWCポンプが共通原因により運転継続に失敗する基事象																			
基事象	FV重要度	基事象の説明																			
LOCA時の運転員認知失敗(POS-B2)	1.7E-04	冷却材流出事象が発生し、運転員が認知に失敗した場合は考慮している対策が有効とならず、炉心損傷に至る基事象																			
LOCA時の運転員認知失敗(POS-C1)	1.2E-04	同上																			

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙8 格納容器直接接触（シェルアタック）の除外理由について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙7</p> <p>格納容器直接接触（シェルアタック）の除外理由について</p> <p>必ず想定する格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触（シェルアタック）については、審査ガイドでは次のように記載されている。</p>	<p>別紙8</p> <p>水素燃焼及び格納容器直接接触（シェルアタック）の除外理由について</p> <p>「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」の第37条2-1では必ず想定する格納容器破損モードの1つとして水素燃焼及び格納容器直接接触（シェルアタック）を指定している。</p> <p>一方、有効性評価ガイドに基づき、格納容器破損モード抽出のため個別プラント評価として実施した、女川2号の内部事象運転時レベル1.5 PRAでは、水素燃焼及び格納容器直接接触を格納容器破損モードの評価対象から除外している。以下に、除外理由の詳細を示す。</p> <p>○水素燃焼の除外理由</p> <p>有効性評価ガイドにおける、水素燃焼の現象の概要は以下のとおりである。</p> <p>【審査ガイドの記載】</p> <p>原子炉格納容器内に酸素等の反応性のガスが混在していると、水ージルコニウム反応等によって発生した水素と反応することによって激しい燃焼が生じ、原子炉格納容器が破損する場合がある。</p> <p>・炉心損傷に伴う格納容器内の気体の組成及び存在割合の変化</p> <p>女川2号（BWR）では、運転中は格納容器内を常時窒素で置換しており、酸素の濃度は2.5vol%以下に管理されている。一般に可燃限界とされている濃度は、水素が4vol%以上かつ酸素が5vol%以上の場合である。</p> <p>水ージルコニウム反応の程度や水蒸気等他の気体の存在</p>	<p>別紙8</p> <p>格納容器直接接触（シェルアタック）の除外理由について</p> <p>「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」の第37条2-1では必ず想定する格納容器破損モードの1つとして格納容器直接接触（シェルアタック）を指定している。</p> <p>一方、有効性評価ガイドに基づき、格納容器破損モード抽出のため個別プラント評価として実施した、泊発電所3号炉の内部事象運転時レベル1.5PRAでは、格納容器直接接触を格納容器破損モードの評価対象から除外している。以下に、除外理由の詳細を示す。</p>	<p>【大飯】</p> <p>■資料番号の相違</p> <p>【女川】</p> <p>■評価方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 泊は水素燃焼を格納容器破損モードの評価対象に含めている。（大飯と同様） <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川に記載統一 <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【女川】</p> <p>■名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 申請プラント <p>（以下、相違理由説明を省略）</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙8 格納容器直接接触（シェルアタック）の除外理由について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(5) 格納容器直接接触（シェルアタック）</p> <p>a. 現象の概要</p> <p>原子炉圧力容器内の溶融炉心が原子炉格納容器内の床上へ流れ出す時に、溶融炉心が床面で拡がり原子炉格納容器の壁に接触することによって、原子炉格納容器が破損する場合がある。</p>	<p>割合にも依るが、燃料温度の著しい上昇に伴って水ージルコニウム反応が生じる状況になれば、水素濃度は4vol%をほぼ上回る。</p> <p>一方酸素は、事象発生前から格納容器内に存在している量の他には水の放射線分解によって生じるのみである。このため、炉心損傷後の格納容器内の水素燃焼の発生を考慮する際には、酸素濃度に着目する必要がある。</p> <p>なお、水の放射線分解による酸素濃度の上昇に対して保守的なシナリオで評価しても、事象発生から7日以内に酸素濃度が5vol%を超えることはない。</p> <p>・内部事象運転時レベル1. 5 P R Aの格納容器破損モードから除外する理由</p> <p>内部事象運転時レベル1. 5 P R Aにおいて、イベントツリーに水素燃焼に関するヘディングを設けているが、上記のとおり、7日以内に酸素濃度が5vol%を超えることはなく、また、7日以上については酸素濃度の上昇について何らかの対応が講じられると考え、水素燃焼に関するヘディングの分歧確率をゼロとして除外した。</p> <p>ただし、有効性評価においては、酸素濃度の観点で最も厳しいシナリオを考慮し、可燃限界に至らないことを示している。</p> <p>なお、格納容器外部からの空気の流入によって酸素濃度が上昇する場合については、既に格納容器の隔離機能が失われていることで格納容器破損の位置づけにしており、内部事象運転時レベル1. 5 P R Aの対象外とする。</p> <p>○格納容器直接接触（シェルアタック）の除外理由</p> <p>有効性評価ガイドにおける、「格納容器直接接触（シェルアタック）」の現象の概要是以下のとおりである。</p> <p>【審査ガイドの記載】</p> <p>原子炉圧力容器内の溶融炉心が原子炉格納容器内の床上へ流れ出す時に、溶融炉心が床面で拡がり原子炉格納容器の壁に接触することによって、原子炉格納容器が破損する場合がある。</p>	<p>○格納容器直接接触（シェルアタック）の除外理由</p> <p>有効性評価ガイドにおける、「格納容器直接接触（シェルアタック）」の現象の概要是以下のとおりである。</p> <p>【審査ガイドの記載】</p> <p>原子炉圧力容器内の溶融炉心が原子炉格納容器内の床上へ流れ出す時に、溶融炉心が床面で拡がり原子炉格納容器の壁に接触することによって、原子炉格納容器が破損する場合がある。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙8 格納容器直接接触（シェルアタック）の除外理由について

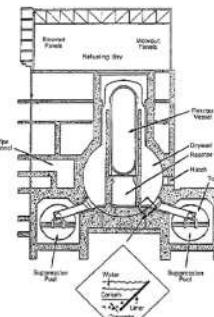
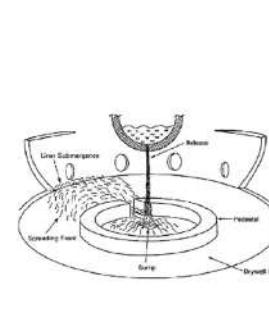
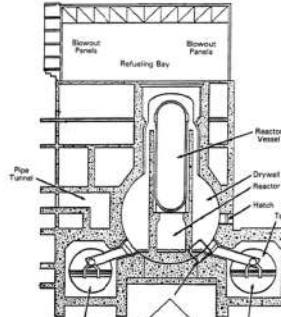
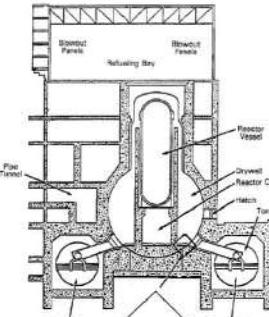
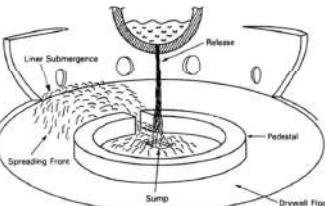
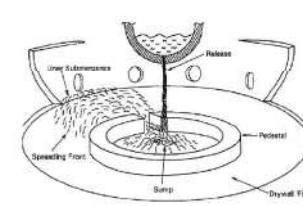
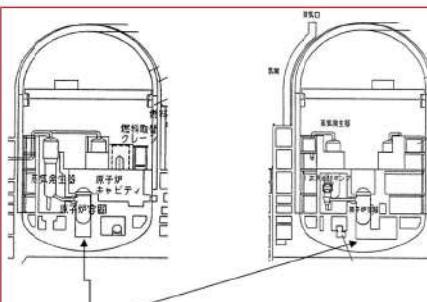
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

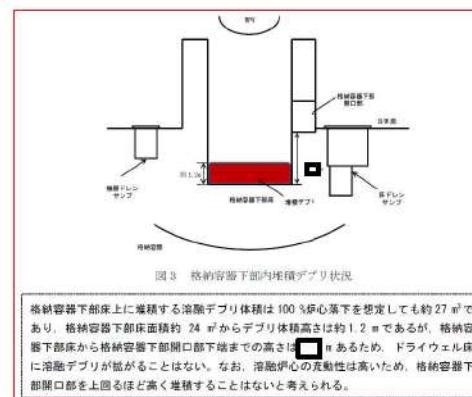
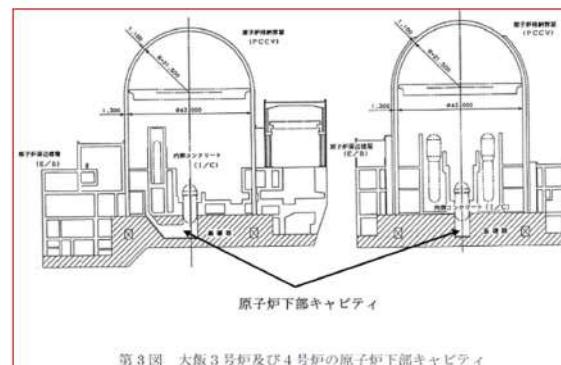
大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>この格納容器直接接触（シェルアタック）については、NUREG/CR-6025にて知見がまとめられている。なお、格納容器直接接触（シェルアタック）について、NUREG/CR-6025では、メルトアタック及びライナーアタックと呼ばれている。</p> <p>NUREG/CR-6025では格納容器直接接触（シェルアタック）について、BWRマークI型プラントに対する検討が行われている。BWRマークI型のドライウェル及びサプレッションブルの模式図を第1図及び第2図に示す。BWRマークI型では原子炉容器から流出した溶融炉心がペデスタルと呼ばれる台座で囲われたエリアに落下するが、ペデスタルに開口部があり、溶融炉心が広がった際に原子炉格納容器の壁面に接触するという事象があることを示している。</p> <p>このような事象が発生しやすいプラント構造は、マークI型BWR特有であり、PWRでは原子炉格納容器が大きく、溶融炉心が落下する原子炉下部キャビティから原子炉格納容器壁面へ溶融炉心が流れる構造にはなっていない（第3図参照）。このため、溶融炉心が床面で拡がり原子炉格納容器の壁に接触するような事象（シェルアタック）の発生の可能性はない。</p> <p>よって、必ず想定する格納容器破損モードであるが、PWRプラントの原子炉格納容器の構造上、発生の可能性がないため想定する格納容器破損モードから除外した。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・シェルアタックについて <p>シェルアタックについては、NUREG/CR-6025^[1]において、BWR Mark-I型格納容器に対する検討が実施されている。BWR Mark-I型格納容器におけるシェルアタックのメカニズムは次のとおり。</p> <p>炉心損傷後、原子炉圧力容器底部から流出した溶融炉心は格納容器下部に落下する。この時、BWR Mark-I型格納容器は格納容器下部に切れ込み（図1）があるため、溶融炉心が格納容器下部床面に広がった場合、溶融炉心が切れ込みから格納容器下部の外側に流出して格納容器の壁面（金属製のライナー部分）に接触する可能性（図2）がある。</p> <p>この事象は、格納容器の構造上、BWR Mark-I型格納容器特有である。</p> ・内部事象運転時レベル1.5PRAの格納容器破損モードから除外する理由 <p>女川2号炉の格納容器（Mark-I改良型）は、図3に示すとおり、格納容器下部床に落下したデブリが、ドライウェル床へ広がらない構造である。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・シェルアタックについて <p>シェルアタックについては、NUREG/CR-6025^[1]において、BWR Mark-I型格納容器に対する検討が実施されている。BWR Mark-I型格納容器におけるシェルアタックのメカニズムは次のとおり。</p> <p>炉心損傷後、原子炉圧力容器底部から流出した溶融炉心は格納容器下部に落下する。この時、BWR Mark-I型格納容器は格納容器下部に切れ込み（図1）があるため、溶融炉心が格納容器下部床面に広がった場合、溶融炉心が切れ込みから格納容器下部の外側に流出して格納容器の壁面（金属製のライナー部分）に接触する可能性（図2）がある。</p> <p>この事象は、格納容器の構造上、BWR Mark-I型格納容器特有である。</p> ・内部事象運転時レベル1.5PRAの格納容器破損モードから除外する理由 <p>PWRプラントである泊発電所3号炉の格納容器は、図3に示すとおり、原子炉格納容器が大きく、原子炉下部キャビティに落下したデブリが、原子炉格納容器壁面へ流れない構造である。</p> 	<p>■女川</p> <ul style="list-style-type: none"> ■炉型の相違 ・格納容器下部の構造は異なるが、溶融炉心が格納容器壁面に接触する可能性がない点は同等。（大飯と同様） <p>■記載表現の相違</p>
	<p>従って、必ず想定する格納容器破損モードであるが、BWR Mark-I改良型格納容器の構造上、発生の可能性がないことから、内部事象運転時レベル1.5PRAの対象から除外した。</p> <p>なお、同様の理由により、有効性評価の対象からも除外している。</p>	<p>したがって、必ず想定する格納容器破損モードであるが、PWRプラントの原子炉格納容器の構造上、発生の可能性がないことから、内部事象運転時レベル1.5PRAの対象から除外した。</p> <p>なお、同様の理由により、有効性評価の対象からも除外している。</p>	<p>■女川</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙8 格納容器直接接触（シェルアタック）の除外理由について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>第1図 BWRマークI型プラントにおける格納容器直接接触</p> <p>出典：NUREG/CR-0025, The Probability of Mark-I Containment Failure by Melt-Accident of the Liner, 1993</p>  <p>第2図 BWRマークI型プラントにおける格納容器直接接触の物理現象図</p> <p>出典：NUREG/CR-0025, The Probability of Mark-I Containment Failure by Melt-Accident of the Liner, 1993</p>	 <p>図1 BWRマークI型格納容器におけるシェルアタックのイメージ(側面図) [1]</p>	 <p>図1 BWRマークI型格納容器におけるシェルアタックのイメージ(側面図) [1]</p>	
 <p>図2 BWRマークI型格納容器における溶融炉心の格納容器下部外側への流出のイメージ図</p>	 <p>図2 BWRマークI型格納容器における溶融炉心の格納容器下部外側への流出のイメージ図 [1]</p>	 <p>図3 泊発電所3号炉の原子炉下部キャビティ</p>	<p>【女川】</p> <p>■炉型の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊は原子炉格納容器の構造上、原子炉容器下部に格納容器直接接触の発生経路となり得る開口部はない。(大飯についても泊と同様) <p>■設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・泊と大飯で原子炉格納容器の設計が異なるが、原子炉容器下部に格納容器直接接触の発生経路となり得る開口部がない点は同様。



泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙8 格納容器直接接触（シェルアタック）の除外理由について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>なお、溶融デブリの堆積高さに関する評価の条件等は以下のとおり。</p> <p>1. MAAPコードで取り扱う溶融デブリについて MAAPコードでは、格納容器下部内へ落下するコリウム成分として、全炉心相当のUO₂、Zr(被覆管、チャンネルボックス、ウォータロッド、スペーサ)、炉心下部構造(炉心支持板、燃料支持金具)及び下部プレナム内SUS(CR、制御棒駆動系、制御棒駆動系ハウジング、ガイドチューブ)等である。これらで構成されるデブリが格納容器下部に落下し、格納容器下部がドライな状態では溶融デブリは格納容器下部床を容易に拡がり、一様に堆積するものとして堆積高さを評価している。</p> <p>2. 溶融デブリの堆積高さの不確かさについて (1)格納容器下部内の構造物の影響 格納容器下部内には、様々な構造物が存在しており、その構造物が堆積したデブリにより溶融し、デブリ堆積高さが増加する可能性がある。制御棒や炉心支持板等の炉内構造物も含めた全炉心相当のUO₂及びZr等のデブリ容積に加えて、格納容器下部内の構造物として、制御棒駆動系自動交換機プラットホーム、中性子束計測ハウジング等に加え、破損口となる制御棒駆動系ハウジング1本と隣接する4本の制御棒駆動系ハウジングを巻き込んだ場合を想定しても、デブリ堆積高さは約1.5mとなり、増加分は約0.3mであることから、ドライウェル床に溶融デブリが拡がることはない。</p> <p>(2) デブリ粒子化に伴う影響 シビアアクシデント対策である格納容器下部内の初期水張りを実施した際、落下してくる溶融デブリの一部は粒子化すると考えられる。この粒子化したデブリを考慮するとその分堆積デブリの高さは増加する。 この条件を踏まえ、全量が粒子化した際の堆積高さを評価(以下「評価ケース1」という。)する。このとき粒子化したデブリが、密度が低く堆積高さが高くなると考えられる単純立方格子として堆積すると仮定すると、ポロシティは0.48であり、堆積高さは(1)で考慮した堆積高さ約1.5mに対し、デブリ堆積高さは約</p>		<p>【女川】</p> <p>■炉型の相違 ・泊は原子炉下部キャビティへの溶融デブリ落下を想定した場合でも、格納容器直接接触の発生経路となり得る開口部がないため、溶融デブリの堆積高さに関する評価は実施していない。(大飯についても泊と同様)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙8 格納容器直接接触（シェルアタック）の除外理由について

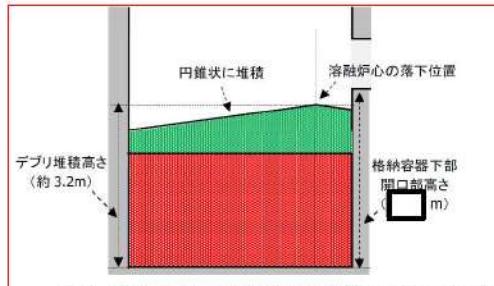
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>2.9mとなるが、格納容器下部床から格納容器下部開口部までの高さは□m以下であることから、粒子化に伴う堆積高さの増加を考慮してもドライウェル床にデブリが拡がることはない。</p> <p>(3)溶融炉心の落下位置及び堆積形状に係る知見の影響</p> <p>溶融炉心の落下位置及び堆積形状に係る知見として、近年、以下のものがある。</p> <p>①東京電力福島第一原子力発電所2号炉における格納容器下部の調査結果により溶融炉心が原子炉圧力容器の中心位置から偏って落ちた可能性がある。</p> <p>②PULiMS実験^[2]において確認された溶融炉心の堆積高さと拡がり距離のアスペクト比が確認されている。</p> <p>本評価(以下「評価ケース2」という。)では、評価ケース1よりもデブリ堆積高さを保守的に評価するため、これら近年の知見を踏まえ、溶融炉心が原子炉圧力容器の中心位置から偏って落ちし、溶融炉心が円錐状に堆積するという仮定で堆積高さの評価を行った。</p> <p>a) デブリ堆積高さの評価条件</p> <p>評価ケース2において、評価ケース1に対する変更点は以下のとおり。この他の評価条件は評価ケース1の評価条件と同等である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・溶融炉心の落下位置として最外周の制御棒駆動機構位置を設定し、落下した溶融炉心が円錐状に堆積する。 <p>図4に、原子炉圧力容器下部の偏心位置から溶融炉心が落下し、円錐状に堆積した場合を想定した図を示す。</p> <p>b) 溶融炉心の堆積高さの評価結果</p> <p>表1に、各評価ケースでのデブリ堆積高さの評価結果を示す。</p> <p>評価ケース2において、デブリ堆積の頂点位置における高さは約3.2mであり、格納容器下部開口高さ(□m)を下回っている評価結果となつた。</p> <p>よって、溶融炉心が原子炉圧力容器下部の偏心位置から落下し円錐状に堆積した場合においても、ドライウェル床面に流出することはなく、溶融炉心が格納容器壁面に直接接触することはない。</p> <p style="text-align: center;">枠内の内容は商業機密の観点から公開できません。</p>		

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙8 格納容器直接接触（シェルアタック）の除外理由について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由									
	<p>表1 各評価ケースにおけるデブリ堆積高さ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>評価ケース1</th> <th>評価ケース2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>デブリ堆積高さ (格納容器下部底面位置)</td> <td>約2.9m</td> <td>約3.1m</td> </tr> <tr> <td>デブリ堆積高さ (頂点)</td> <td>約2.9m</td> <td>約3.2m</td> </tr> </tbody> </table>  <p>図4 堆積デブリと格納容器下部開口部の高さ関係</p> <p>参考文献</p> <p>[1] NUREG/CR-6025, The Probability of MARK-I Containment Failure by Melt-Attack of the Liner, U.S. Nuclear Regulatory Commission (1993)</p> <p>[2] A. Konovalenko, et al., "Experimental Results on Pouring and Underwater Liquid Melt Spreading and Energetic Melt-Coolant Interaction," Proceedings of NUTHOS-9, NPP0303, Taiwan (2012).</p> <p>枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>		評価ケース1	評価ケース2	デブリ堆積高さ (格納容器下部底面位置)	約2.9m	約3.1m	デブリ堆積高さ (頂点)	約2.9m	約3.2m		
	評価ケース1	評価ケース2										
デブリ堆積高さ (格納容器下部底面位置)	約2.9m	約3.1m										
デブリ堆積高さ (頂点)	約2.9m	約3.2m										

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙9 gモード(温度誘因蒸気発生器伝熱管破損(TI-SGTR))に係る追加要否の検討について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙8</p> <p>gモード(温度誘因蒸気発生器伝熱管破損(TI-SGTR))に係る追加要否の検討について</p> <p>gモード(蒸気発生器伝熱管破損)はレベル1.5PRA上の破損モードとして抽出される格納容器バイパスに該当することから炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>一方、当該破損モードの1つの破損形態として温度誘因蒸気発生器伝熱管破損(TI-SGTR)が想定される。</p> <p>TI-SGTRは炉心損傷後に1次冷却系が高圧かつ2次冷却系への給水がない限定的な条件下で発生する可能性が生じるものであり、ウエスチングハウス社製4ループPWRプラントを検討対象としたNUREG/CR-6995においても以下の内容が記載されている。</p> <p>【NUREG/CR-6995の記載概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> 1次冷却系が高圧で2次冷却系がドライで低圧の条件下、いわゆるhigh-dry-low条件下でのクリープ破損によるSG伝熱管破損及び格納容器バイパスは、高圧条件の排除、ドライ条件の排除及びRCS圧力の低減、2次冷却系の低圧条件の排除によって防止できる。 high-dry-low条件においても高温側配管が先に破損することが予測されている。 2次冷却系の減圧を伴わないシーケンスでは、格納容器バイパスに至らず、2次冷却系の圧力が維持されてSG伝熱管負荷が減少すれば、高温側配管、サージ配管、RVより先にSG伝熱管が破損することはない。 RCPシール漏えいによりRCS圧力が低下し、SG伝熱管負荷が減少するため、高温側配管、サージ配管、RVより先にSG伝熱管破損に至ることは防げる。 タービン動補助給水作動の場合、SG伝熱管外面がウェット状態に維持され、RCS除熱が過熱を防ぐため、格納容器バイパスに至らない。 		<p>別紙9</p> <p>gモード(温度誘因蒸気発生器伝熱管破損(TI-SGTR))に係る追加要否の検討について</p> <p>gモード(蒸気発生器伝熱管破損)はレベル1.5PRA上の破損モードとして抽出される格納容器バイパスに該当することから炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」にて有効性評価の対象としている。</p> <p>一方、当該破損モードの1つの破損形態として温度誘因蒸気発生器伝熱管破損(TI-SGTR)が想定される。</p> <p>TI-SGTRは、炉心損傷後に1次冷却系が高圧かつ2次冷却系への給水がない限定的な条件下で発生する可能性が生じるものであり、ウエスチングハウス社製4ループPWRプラントを検討対象としたNUREG/CR-6995においても以下の内容が記載されている。</p> <p>【NUREG/CR-6995の記載概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> 1次冷却系が高圧で2次冷却系がドライで低圧の条件下、いわゆるhigh-dry-low条件下でのクリープ破損によるSG伝熱管破損及び格納容器バイパスは、高圧条件の排除、ドライ条件の排除及びRCS圧力の低減、2次冷却系の低圧条件の排除によって防止できる。 high-dry-low条件においても高温側配管が先に破損することが予測されている。 2次冷却系の減圧を伴わないシーケンスでは、格納容器バイパスに至らず、2次冷却系の圧力が維持されてSG伝熱管負荷が減少すれば、高温側配管、サージ配管、RVより先にSG伝熱管が破損することはない。 RCPシール漏えいによりRCS圧力が低下し、SG伝熱管負荷が減少するため、高温側配管、サージ配管、RVより先にSG伝熱管破損に至ることは防げる。 タービン動補助給水作動の場合、SG伝熱管外面がウェット状態に維持され、RCS除熱が過熱を防ぐため、格納容器バイパスに至らない。 	<p>【女川】</p> <p>■炉型の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> PWR特有の評価に関する資料であり、女川では該当する資料が無いことから、本資料については大飯と比較する。 <p>【大飯】</p> <p>■資料番号の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙9 g モード（温度誘因蒸気発生器伝熱管破損（T I - S G T R））に係る追加要否の検討について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>今回、レベル1.5 PRAの定量化結果ではT I - S G T Rによる格納容器破損頻度（CFF）は 1.9×10^{-7}（／炉年）であり全CFFへの寄与も 0.4%程度である。</p> <p>レベル1 PRAの結果からは、1次冷却系が高圧で2次冷却系への給水がないプラント状態に該当する事故シーケンスグループは以下の3つの事故シーケンスグループであるが、これらに対しては、合計炉心損傷頻度の 99%以上に対して炉心損傷防止対策の有効性が確認されており、T I - S G T Rが発生する可能性は非常に小さい。</p> <p>【T I - S G T R発生の可能性を有する事故シーケンスグループ】</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 2次冷却系からの除熱機能喪失 (b) 全交流動力電源喪失 (c) 原子炉補機冷却機能喪失 <p>以上より、発生する可能性が極めて低い当該破損モードを個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要ないと判断した。</p> <p>なお、低頻度ではあるものの、1次冷却系が高圧の状態において炉心損傷が発生する場合には、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」への対応と同様に加圧器逃がし弁の手動開放による1次冷却系の減圧操作を実施することにより、T I - S G T Rの発生回避を図ることが可能である。仮に、T I - S G T Rが発生した場合には破損SGの隔離操作や溶融炉心の冷却のための格納容器スプレイ等可能な対応を実施するとともに、損傷程度に応じて可搬型ポンプ・放水砲等を活用した大規模損壊対応により影響の緩和を図ることとなる。</p>		<p>今回、レベル1.5 PRAの定量化結果では T I - SGTR による格納容器破損頻度（CFF）は 6.3×10^{-8}（／炉年）であり全 CFF への寄与も 0.03% 程度である。</p> <p>レベル1 PRA の結果からは、1次冷却系が高圧で2次冷却系への給水がないプラント状態に該当する事故シーケンスグループは以下の3つの事故シーケンスグループであるが、これらに対しては、合計炉心損傷頻度の 99%以上に対して炉心損傷防止対策の有効性が確認されており、 T I - SGTR が発生する可能性は非常に小さい。</p> <p>【T I - SGTR 発生の可能性を有する事故シーケンスグループ】</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 2次冷却系からの除熱機能喪失 (b) 全交流動力電源喪失 (c) 原子炉補機冷却機能喪失 <p>以上より、発生する可能性が極めて低い当該破損モードを個別プラント評価により格納容器破損モードとして追加する必要ないと判断した。</p> <p>なお、低頻度ではあるものの、1次冷却系が高圧の状態において炉心損傷が発生する場合には、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」への対応と同様に加圧器逃がし弁の手動開放による1次冷却系の減圧操作を実施することにより、 T I - SGTR の発生回避を図ることが可能である。仮に、 T I - SGTR が発生した場合には破損 SG の隔離操作や溶融炉心の冷却のための格納容器スプレイ等可能な対応を実施するとともに、損傷程度に応じて可搬型ポンプ・放水砲等を活用した大規模損壊対応により影響の緩和を図ることとなる。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・個別評価による

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙 10 βモード(格納容器隔離失敗)の想定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>別紙 9</p> <p>βモード(格納容器隔離失敗)の想定について</p> <p>内部事象レベル1. 5 PRAにおいて、格納容器隔離失敗として参考としている NUREG の想定及び実際の格納容器隔離失敗の想定について以下にまとめる。</p> <p>1. 隔離失敗確率で参照した米国文献(NUREG/CR-4220)</p> <p>Large leakage events の発生確率として、NUREG/CR-4220 に記載のある 5.0×10^{-3} を用いている。</p> <p>この確率は LER(Licensee Event Report)データベース（データ集計期間：1965年～1983年）から大規模漏えいに至る事象（4件）を抽出し、その時の運転炉年（740炉年）で割り算して求めた値である。</p> <p>LER ではエアロック開連事象が 302 件、うちエアロックドア開が 75 件あったが、これらの殆どは数秒から数時間という短時間であった。</p> <p>4 時間継続したものとして 4 件（第 1 表参照）が抽出され、うち 2 件は原子炉格納容器に穴が開いたもの、1 件は隔離弁開、1 件はバイパス弁開である。</p>	<p>別紙 9</p> <p>格納容器隔離の想定について</p> <p>内部事象運転時レベル1. 5 PRAにおいて、格納容器隔離失敗として参考としている NUREG の想定及び実際の格納容器隔離失敗の想定について以下にまとめる。</p> <p>1. 格納容器隔離失敗確率の参考文献</p> <p>米国の格納容器隔離機能の信頼性を検討した文献（NUREG/CR-4220^[1]）では、隔離失敗による大規模漏えい事象の発生確率として 5×10^{-3} を算出している。この値は、米国 NRC の LERs (Licensee Event Reports) データベース（1965年～1984年）から大規模漏えいに至る事象を 4 件抽出、事象継続時間を 1 年として、運転炉年（740 炉年）に対する割合として求められたものである。抽出された 4 件は、手順の問題や運転員の操作ミスの結果生じる格納容器の破損を含む事象であり、表 1 のとおりである。</p> <p>なお、この 4 件以外にもエアロック開放に関する事象が 75 件抽出されているが、これらの事象の継続時間は数時間程度までである。事象継続時間を保守的に 4 時間と設定して、これらの事象による隔離失敗確率を算出すると 5×10^{-5} 程度となると報告されており、5×10^{-3} に比較して十分小さい値である。</p> <p>ただし、BWRにおいては、定格運転中は格納容器内を窒素置換しているため、エアロック開閉に伴う隔離失敗は想定されない。</p>	<p>別紙 10</p> <p>βモード(格納容器隔離失敗)の想定について</p> <p>内部事象運転時レベル1. 5 PRAにおいて、格納容器隔離失敗として参考としている NUREG の想定及び実際の格納容器隔離失敗の想定について以下にまとめる。</p> <p>1. 格納容器隔離失敗確率の参考文献</p> <p>米国の格納容器隔離機能の信頼性を検討した文献（NUREG/CR-4220^[1]）では、隔離失敗による大規模漏えい事象の発生確率として 5×10^{-3} を算出している。この値は、米国 NRC の LER (Licensee Event Report) データベース（1965年～1983年）から大規模漏えいに至る事象を 4 件抽出、事象継続時間を 1 年として、運転炉年（740 炉年）に対する割合として求められたものである。抽出された 4 件は、手順の問題や運転員の操作ミスの結果生じる格納容器の破損を含む事象であり、表 1 のとおりである。</p> <p>なお、この 4 件以外にもエアロック開放に関する事象が 75 件抽出されているが、これらの事象の継続時間は数時間程度までである。事象継続時間を保守的に 4 時間と設定して、これらの事象による隔離失敗確率を算出すると 5×10^{-5} 程度となると報告されており、5×10^{-3} に比較して十分小さい値である。</p>	<p>【大飯】 ■資料番号の相違 【女川】 ■記載表現の相違 ・泊は格納容器破損モードのギリシャ文字での割り当てを記載している。（大飯と同様）</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違 ・NUREG/CR-4220 では 1965 年から 1984 年の LER データベースの事象を分析しており、そのうち 1965 年から 1983 年のデータによって算出される格納容器隔離失敗確率をレベル 1. 5PRA では採用している。女川は前者の期間、泊は後者の期間を記載している。（大飯と同様） (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■炉型の相違（エアロック開閉に係る運用） ・泊は作業等により定格運転中の原子炉格納容器に立ち</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙10 βモード(格納容器隔離失敗)の想定について

赤字	設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字	記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字	記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																													
<p>第1表 大規模漏えいに至る事象</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reactor</th><th>Year</th><th>Event</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oconee 1</td><td>1973</td><td>Isolation Valves Open</td></tr> <tr> <td>San Onofre 1</td><td>1977</td><td>Holes in Containment</td></tr> <tr> <td>Palisades</td><td>1979</td><td>By-pass Valves Open</td></tr> <tr> <td>Surry 1</td><td>1980</td><td>Holes in Containment</td></tr> </tbody> </table> <p>出典：NUREG/CR-4220(Reliability Analysis of Containment Isolation System)</p>	Reactor	Year	Event	Oconee 1	1973	Isolation Valves Open	San Onofre 1	1977	Holes in Containment	Palisades	1979	By-pass Valves Open	Surry 1	1980	Holes in Containment	<p>表1 大規模漏えいとして抽出された事象 (NUREG/CR-4220)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reactor</th><th>Year</th><th>Event</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oconee 1</td><td>1973</td><td>Isolation Valves Open</td></tr> <tr> <td>San Onofre 1</td><td>1977</td><td>Holes in Containment</td></tr> <tr> <td>Palisades</td><td>1979</td><td>By-pass Valves Open</td></tr> <tr> <td>Surry 1</td><td>1980</td><td>Holes in Containment</td></tr> </tbody> </table>	Reactor	Year	Event	Oconee 1	1973	Isolation Valves Open	San Onofre 1	1977	Holes in Containment	Palisades	1979	By-pass Valves Open	Surry 1	1980	Holes in Containment	<p>表1 大規模漏えいとして抽出された事象 (NUREG/CR-4220)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reactor</th><th>Year</th><th>Event</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oconee 1</td><td>1973</td><td>Isolation Valves Open</td></tr> <tr> <td>San Onofre 1</td><td>1977</td><td>Holes in Containment</td></tr> <tr> <td>Palisades</td><td>1979</td><td>By-pass Valves Open</td></tr> <tr> <td>Surry 1</td><td>1980</td><td>Holes in Containment</td></tr> </tbody> </table>	Reactor	Year	Event	Oconee 1	1973	Isolation Valves Open	San Onofre 1	1977	Holes in Containment	Palisades	1979	By-pass Valves Open	Surry 1	1980	Holes in Containment	<p>入る場合が想定される。(大飯についても泊と同様)</p>
Reactor	Year	Event																																														
Oconee 1	1973	Isolation Valves Open																																														
San Onofre 1	1977	Holes in Containment																																														
Palisades	1979	By-pass Valves Open																																														
Surry 1	1980	Holes in Containment																																														
Reactor	Year	Event																																														
Oconee 1	1973	Isolation Valves Open																																														
San Onofre 1	1977	Holes in Containment																																														
Palisades	1979	By-pass Valves Open																																														
Surry 1	1980	Holes in Containment																																														
Reactor	Year	Event																																														
Oconee 1	1973	Isolation Valves Open																																														
San Onofre 1	1977	Holes in Containment																																														
Palisades	1979	By-pass Valves Open																																														
Surry 1	1980	Holes in Containment																																														
<p>2. 実プラントにおいて想定される格納容器隔離失敗(漏えい経路)</p> <p>実プラントにおける格納容器隔離失敗として、機械的な故障による隔離失敗、人的過誤による弁及びフランジの復帰忘れが考えられる。</p> <p>①機械的な故障による隔離失敗</p> <ul style="list-style-type: none"> 格納容器貫通部スリーブからの漏えい <p>原子炉格納容器内から原子炉格納容器外（アニュラス部）への配管貫通部にはスリーブが設置されており、このスリーブが破損すると格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。</p> <p>・アクセス部からの漏えい</p> <p>機器搬入口、通常用エアロック、非常用エアロック等のアクセス部はガスケットによりシールされている。このシール</p>	<p>実プラントで想定される格納容器からの漏えい経路は2.に示すとおりであり、NUREG/CR-4220で報告されている漏えい経路と同様と考え、格納容器隔離失敗の発生確率としてLERsデータベースに基づく値を使用することとした。</p> <p>なお、上記で用いたデータはPWRに対するものであるが、BWRでは格納容器内を窒素雰囲気として管理し漏えいを検出しやすいことから、PWRのデータは、保守的であると考えられる。</p> <p>2. 実プラントで想定される格納容器隔離失敗の経路</p> <p>実プラント（女川2号炉）で想定される格納容器隔離失敗は、機械的破損及び人的過誤による隔離機能喪失であり、以下に示すとおりである。</p> <p>(1) 機械的破損による隔離機能喪失</p> <ul style="list-style-type: none"> 格納容器貫通部からの漏えい <p>格納容器の電気配線貫通部や配管貫通部が破損している場合には、格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。</p> <p>b) 格納容器アクセス部等からの漏えい</p> <p>ドライウェル主フランジ、機器搬出入口、所員用エアロック等のアクセス部のシール部又は溶接部が破損している場</p>	<p>実プラントで想定される格納容器からの漏えい経路は2.に示すとおりであり、NUREG/CR-4220で報告されている漏えい経路と同様と考え、格納容器隔離失敗の発生確率としてLERsデータベースに基づく値を使用することとした。</p> <p>2. 実プラントで想定される格納容器隔離失敗の経路</p> <p>実プラント（泊3号炉）で想定される格納容器隔離失敗は、機械的破損及び人的過誤による隔離機能喪失であり、以下に示すとおりである。</p> <p>(1) 機械的破損による隔離機能喪失</p> <ul style="list-style-type: none"> 格納容器貫通部からの漏えい <p>原子炉格納容器の電気配線貫通部や配管貫通部が破損している場合には、格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。</p> <p>b) 格納容器アクセス部からの漏えい</p> <p>機器搬入口、通常用エアロック、非常用エアロック等のアクセス部のシール部又は溶接部が破損している場合には、格</p>	<p>【女川】</p> <p>■炉型の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川の記載はPWRとの相違点を説明するものであり、泊への反映は不要。(大飯についても泊と同様) <p>【女川】</p> <p>■名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 申請プラント (以下、相違理由説明を省略) <p>【女川】</p> <p>■炉型の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 女川はBWR特有の設備であ 																																													

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙10 βモード(格納容器隔離失敗)の想定について

赤字: 設備、運用又は体制の相違(設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違(記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違(実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
部及び溶接部が破損すると格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。	合には、格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。	納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。	るドライウェル主フランジを漏えい経路として想定している。(大飯についても泊と同様) 【女川】 ■設備名称の相違 ・機器搬出入口 ⇄ 機器搬入口 ・所員用エアロック ⇄ 通常用エアロック、非常用エアロック
・格納容器空調系統からの漏えい 格納容器給気系統等のバウンダリの破損により格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。これらの系統は通常運転中は隔離弁により隔離されているが、隔離弁からの漏えいがあるとアニュラス部、補助建屋等に格納容器内雰囲気が漏えいする。	c) 格納容器隔離弁からの漏えい 可燃性ガス濃度制御系等の隔離弁に異常な漏えいがある場合には、格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。	c) 格納容器隔離弁からの漏えい 格納容器給気系統等の隔離弁に異常な漏えいがある場合には、アニュラス部、補助建屋等に格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。	【女川】 ■名称の相違 ・代表的な系統を記載 【女川】 ■記載方針の相違 ・泊は格納容器隔離弁からどこに漏えいするかについて記載している。(大飯と同様)
・格納容器外バウンダリからの漏えい 格納容器再循環配管及び格納容器スプレイ配管は格納容器内雰囲気と連通しており、これらのバウンダリが破損すると格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。	d) 格納容器外バウンダリからの漏えい 格納容器調気系等の格納容器内雰囲気と連通している部分のバウンダリが破損する場合には、格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。	d) 格納容器外バウンダリからの漏えい 格納容器再循環配管等の格納容器内雰囲気と連通している部分のバウンダリが破損する場合には、格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。	【女川】 ■名称の相違 ・代表的な系統を記載
②人的過誤による弁及びフランジの復旧忘れ ・漏えい試験配管からの漏えい 定期点検後格納容器漏えい試験が実施され、原子炉格納容器の健全性が確認される。その際、共通要因故障として漏えい試験配管のフランジ閉め忘れの可能性が考えられる。 ・燃料移送管からの漏えい 燃料交換時、燃料移送管のフランジカバー、隔離弁が解放される。その際、ヒューマンエラーとしてこれらの閉め忘れの可能性が考えられる。	(2) 人的過誤による隔離機能喪失 a) 漏えい試験配管からの漏えい 定期点検時の格納容器漏えい試験の後に、試験配管隔離弁の復旧忘れ等がある場合には、格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。	(2) 人的過誤による隔離機能喪失 a) 漏えい試験配管からの漏えい 定期点検時の格納容器漏えい試験の後に、試験配管フランジの復旧忘れ等がある場合には、格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。 b) 燃料移送管からの漏えい 燃料取替の後に、燃料移送管のフランジカバー、隔離弁の復旧忘れ等がある場合には、格納容器内雰囲気が漏えいする可能性がある。	【女川】 ■設計の相違(大飯と同様) 【女川】 ■炉型の相違 ・泊はPWR特有の設備である燃料移送管を漏えい経路として想定している。(大飯と同様)

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙10 βモード(格納容器隔離失敗)の想定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>レベル1.5 PRAではNUREG/CR-4220に記載された米国における通常運転時の長時間の格納容器隔離機能喪失実績に基づき格納容器破損頻度の定量化を実施しているがCFRは3.2×10^{-7}（／炉年）と全CFRへの寄与は約0.6%程度であり、前述した格納容器隔離に係る国内プラントの運用下では格納容器隔離失敗の可能性は低いこと、格納容器破損防止対策の判断基準との整合性の観点から、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象となる格納容器破損モードとして追加する必要はないものと判断した。</p> <p>当該破損モードに対しては、定期検査時及び原子炉起動前ににおける格納容器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作による人的過誤の防止、事故時に隔離失敗が発生した場合の代替隔離手順等、すでに整備されている運用面の対策を徹底するとともに、重大事故に至るおそれのある事故発生時の炉心損傷防止対策を確実に実施することにより原子炉格納容器外への放射性物質の大規模な放出は防止可能と考える。</p> <p>(参考) 米国における最近の隔離失敗実績について ①最近の隔離失敗実績調査 　今回のレベル1.5 PRAでは、NUREG/CR-4220（1985年）に基づいた隔離失敗確率を用いているため、それ以降の格納容器隔離失敗実績について調査した。調査対象としては、EPRIによる総合漏えい率試験（ILRT: Integrated Leak Rate Test）の試験間隔の延長に対するリスク影響評価に関する報告書¹⁾（以下「EPRI報告書」という。）を選定した。 　EPRI報告書は、NUREG-1493（1995年）のデータ、2007年までのILRTデータ及びLER等の調査結果も含まれることから最</p>	<p>なお、「格納容器隔離失敗」については、定期検査及び原子炉起動前における格納容器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作を実施していること、現状の運転管理として格納容器内の圧力を日常的に監視しているほか、格納容器圧力について1日1回記録を採取していること、エアロック開放時には警報発信により速やかに検知可能であること、事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離弁の閉止状態を運転員が確認する手順となっていること等により、人的過誤による発生確率は極めて小さいと考えられる。</p> <p>3. 最近の米国の格納容器隔離失敗実績に関する参考文献</p> <p>内部事象運転時レベル1.5 PRAで適用した格納容器隔離失敗確率の文献（NUREG/CR-4220）では、1984年までのデータを基にしている。ここでは、最近の実績調査例として、米国の漏えい率試験間隔延長に関するリスク影響評価の報告書^[2]（EPRI報告書）の調査例を示す。</p> <p>EPRI報告書では、総合漏えい率試験（ILRT: Integrated Leak Rate Test）間隔を15年</p>	<p>内部事象運転時レベル1.5 PRAではNUREG/CR-4220に記載された米国における通常運転時の長時間の格納容器隔離機能喪失実績に基づき格納容器破損頻度の定量化を実施しているがCFRは1.1×10^{-6}（／炉年）と全CFRへの寄与は約0.5%程度であり、前述した格納容器隔離に係る国内プラントの運用下では格納容器隔離失敗の可能性は低いこと、格納容器破損防止対策の判断基準との整合性の観点から、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象となる格納容器破損モードとして追加する必要はないものと判断した。</p> <p>なお、「格納容器隔離失敗」については、定期検査及び原子炉起動前における格納容器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作を実施していること、現状の運転管理として原子炉格納容器内の圧力を日常的に監視しているほか、原子炉格納容器圧力について12時間に1回確認する運用となっており、エアロック開放時には警報発信により速やかに検知可能であること、事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離弁の閉止状態を運転員が確認する手順となっていること等により、人的過誤による発生確率は極めて小さいと考えられる。</p> <p>3. 最近の米国の格納容器隔離失敗実績に関する参考文献 (1) 最近の隔離失敗実績調査 　内部事象運転時レベル1.5 PRAで適用した格納容器隔離失敗確率の文献（NUREG/CR-4220）では、1983年までのデータを基にしている。ここでは、最近の実績調査例として、米国の漏えい率試験間隔延長に関するリスク影響評価の報告書^[2]（EPRI報告書）の調査例を示す。</p> <p>EPRI報告書では、総合漏えい率試験（ILRT: Integrated Leak Rate Test）間隔を15年</p>	<p>【女川】 ■記載方針の相違 ・泊はレベル1.5PRAの結果及び格納容器破損モードの追加要否について記載している。 ・女川には本記載がないため、大飯と比較する。</p> <p>【大飯】 ■評価結果の相違 ・個別評価による</p> <p>【女川】 ■設備名称の相違 ・格納容器⇒原子炉格納容器</p> <p>【女川】 ■運用の相違 ・原子炉格納容器圧力を確認する周期が相違している。 (原子炉施設保安規定に基づく記載)（大飯に記載はないが、泊と同様の運用となっている）</p> <p>【女川】 ■記載方針の相違 ・項目番号の追加</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙10 βモード(格納容器隔離失敗)の想定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																								
<p>近の米国の隔離失敗事例調査に最適な文献であると判断した。なお、米国原子力規制委員会の NUREG シリーズには NUREG-1493 (1995年) 以降の新しい隔離失敗に関する文献がないことから選定していない。</p> <p>この EPRI 報告書では、2007年までの米国での 217 件の ILRT 事例を整理したとされており、その中で漏えい事象として 75 件（プラント名、漏えい率等が不明な事例を含む。）の事例が記載されている。この内訳は、機械的破損による漏えい 71 件、人的過誤による弁・フランジの復帰忘れ 4 件となっている。</p> <p>ただし、75 件の ILRT 事例のうち、格納容器隔離失敗の対象となる大規模漏えいに至る隔離失敗実績は 0 件と記載している。</p> <p>なお、第2表に示す3件については設計漏えい率の10倍以上の事例として抽出されているが、EPRI 報告書では大規模漏えいに至るような隔離失敗の漏えい規模は保守的に考えても設計漏えい率(0.1%/day)の35倍、現実的には設計漏えい率の600~6000倍としており、抽出された3件は大規模漏えいの対象外としている。</p> <p>また、今回の PRA で参照した NUREG/CR-4220 における大規模漏えいとした4件は小規模のドリルホールから 6 インチ破断までと記載され保守的に6インチに想定するとしている。NUREG/CR-4220 のリーク率の計算^{注2)}に基づくと、この6インチ開口では設計漏えい率の数百倍以上となるため、EPRI 報告書の大規模漏えいの定義とは整合が取れたものとなっている。</p>	<p>に延長することのリスク影響を評価しており、2007年時点までの ILRT データを調査している。この報告書では大規模漏えいに至る漏えいとして、設計漏えい率の 35 倍を基準としているが、大規模漏えいに至る隔離機能喪失事象の実績は 0 件となっている。</p> <p>なお、設計漏えい率の 10 倍より大きい漏えい事象として表2に示す3件が抽出されている。</p> <p>表2 EPRI 報告書で抽出された比較的大きな漏えい事象^[2]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th><th>Plant</th><th>Cause</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aug-84</td><td>不明</td><td>記載なし</td></tr> <tr> <td>Jun-85</td><td>不明</td><td>記載なし</td></tr> <tr> <td>Dec-90</td><td>Dresden 2 BWR Mark I</td><td>ILRT 中に発見された真空破壊装置の漏えい</td></tr> </tbody> </table> <p>EPRI 報告書では、大規模漏えいに至る事象実績を ILRT 試験数で除することで隔離機能喪失の確率を概算している。即ち、大規模漏えいに至る事象実績 0 件（計算上 0.5 件としている）を ILRT 試験数 217 件で除すると隔離機能喪失の確率は $0.0023 (0.5 / 217 = 0.0023)$ となる。この値は、NUREG/CR-4220 で評価された格納容器隔離失敗確率の 5×10^{-3} よりも小さい値となっており、EPRI 報告書の結果を考慮しても NUREG/CR-4220 の評価結果を適用することは妥当であると考えられる。</p>	Date	Plant	Cause	Aug-84	不明	記載なし	Jun-85	不明	記載なし	Dec-90	Dresden 2 BWR Mark I	ILRT 中に発見された真空破壊装置の漏えい	<p>に延長することのリスク影響を評価しており、2007年時点までの ILRT データを調査している。この報告書では大規模漏えいに至る漏えいとして、設計漏えい率の 35 倍を基準としているが、大規模漏えいに至る隔離機能喪失事象の実績は 0 件となっている。</p> <p>なお、設計漏えい率の 10 倍より大きい漏えい事象として表2に示す3件が抽出されている。</p> <p>表2 EPRI 報告書で抽出された比較的大きな漏えい事象^[2]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th><th>Plant</th><th>Cause</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aug-84</td><td>不明</td><td>記載なし</td></tr> <tr> <td>Jun-85</td><td>不明</td><td>記載なし</td></tr> <tr> <td>Dec-90</td><td>Dresden 2 BWR Mark I</td><td>ILRT 中に発見された真空破壊装置の漏えい</td></tr> </tbody> </table>	Date	Plant	Cause	Aug-84	不明	記載なし	Jun-85	不明	記載なし	Dec-90	Dresden 2 BWR Mark I	ILRT 中に発見された真空破壊装置の漏えい	
Date	Plant	Cause																									
Aug-84	不明	記載なし																									
Jun-85	不明	記載なし																									
Dec-90	Dresden 2 BWR Mark I	ILRT 中に発見された真空破壊装置の漏えい																									
Date	Plant	Cause																									
Aug-84	不明	記載なし																									
Jun-85	不明	記載なし																									
Dec-90	Dresden 2 BWR Mark I	ILRT 中に発見された真空破壊装置の漏えい																									

注1) EPRI 報告書についての補足

- 文献名称 : EPRI 1018243, "Risk Impact Assessment of Extended Integrated Leak Rate Testing Intervals", Revision 2-A of 1009325, October 2008
- EPRI 報告書において調査したデータには、①NUMARC Survey Data(1994)、②NEI Survey Data(2001)、③Recent ILRT Data(2007)、④補足データ (NUREG-1493、LER 等) が含まれる。

注2) NUREG/CR-4220 のリーク率の計算式は以下のとおり。

$$L = A / (2.55 \times 10^{-3} \times V)$$

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙10 βモード(格納容器隔離失敗)の想定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>L : leakage, wt%/day, A : leak area, sq. inch. V : Containment Volume, cubic ft.</p> <p>第2表 大規模漏えいに至らない隔離失敗事例（参考）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Reactor</th><th>Year</th><th>Event</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不明^{※1}</td><td>1984年8月</td><td>記載なく不明</td></tr> <tr> <td>不明^{※1}</td><td>1985年11月</td><td>記載なく不明</td></tr> <tr> <td>Dresden2 (BWR Mark I)</td><td>1990年12月</td><td>真空破壊弁の漏えい</td></tr> </tbody> </table> <p>※1: ユニット名を不明とした事例は、EPRI報告書の ILRT 事例の出典である 1994 年の NEI (当時は NUMARC) の調査データでユニット名が不明とされており、EPRI 報告書にも記載されていない。</p> <p>②最近の隔離失敗実績を用いた感度解析</p> <p>βモードは大規模漏えいに至る格納容器隔離失敗を対象としているが、EPRI 報告書による最近の格納容器隔離失敗実績の確認からは大規模漏えい事例は抽出されなかったことから、原子炉格納容器の隔離失敗件数が 0 件として βモードによる格納容器破損頻度の感度評価を行った。</p> <p>EPRI データは複数のデータを組み合わせており、調査対象としたプラントの範囲が不明確であることから、正確な運転期間は不明である。したがって、概略評価として隔離失敗件数を ILRT 実施回数 (217 件)^{注3)} で割ることで隔離失敗確率を算出した。</p> <p>その結果、算出した CFF は 1.5×10^{-7} (／炉年) となり、今回のレベル 1.5 PRA の評価結果 (3.2×10^{-7} (／炉年)) と比較してもその値は小さく、格納容器破損モード及び評価事故シーケンスの選定に影響を及ぼすものではないと考える。</p> <p>注 3) 217 件は本文献に記載の件数であるが、米国原子力産業界においては保守的に見積もっても 400 件以上の ILRT が実施されている。</p> <p>(算出式) 格納容器隔離失敗確率は発生実績 0 件 (計算上は 0.5 件と</p>	Reactor	Year	Event	不明 ^{※1}	1984年8月	記載なく不明	不明 ^{※1}	1985年11月	記載なく不明	Dresden2 (BWR Mark I)	1990年12月	真空破壊弁の漏えい			
Reactor	Year	Event													
不明 ^{※1}	1984年8月	記載なく不明													
不明 ^{※1}	1985年11月	記載なく不明													
Dresden2 (BWR Mark I)	1990年12月	真空破壊弁の漏えい													

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙10 βモード(格納容器隔離失敗)の想定について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>して取り扱う)をILRT実施回数で除して算出する。さらに、大飯3号炉及び4号炉の炉心損傷頻度(6.4×10^{-5}(／炉年))に格納容器隔離失敗確率を乗じてβモードによる格納容器破損頻度を算出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納容器の隔離失敗確率：$0.5 / 217 = 0.0023$ βモードによる格納容器破損頻度：$6.4 \times 10^{-5} \times 0.0023 = 1.5 \times 10^{-7}$(／炉年) 		<p>して取り扱う)をILRT実施回数で除して算出する。さらに、泊3号炉の炉心損傷頻度(2.3×10^{-4}(／炉年))に格納容器隔離失敗確率を乗じてβモードによる格納容器破損頻度を算出した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納容器の隔離失敗確率：$0.5 / 217 = 0.0023$ βモードによる格納容器破損頻度：$2.3 \times 10^{-4} \times 0.0023 = 5.3 \times 10^{-7}$(／炉年) 	<p>【大飯】 ■評価結果の相違 ・個別評価による</p> <p>【大飯】 ■評価結果の相違 ・個別評価による</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙11 αモード(原子炉容器内の水蒸気爆発)の格納容器破損モードからの除外理由について

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
 青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
 緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙10 αモード(原子炉容器内の水蒸気爆発)の格納容器破損モードからの除外理由について</p> <p>本破損モードは溶融炉心が原子炉容器下部ブレナムの冷却水中に落下する際に水蒸気爆発が発生し、その衝撃により発生する原子炉容器構造物破損物がミサイルとなって原子炉格納容器を破損する事象を想定したものである。</p> <p>αモードについては学会標準及び NUREG に以下の記載があり、米国での研究において発生頻度は非常に低いと評価されている。米国ウエスチングハウス社プラントと構造の類似している国内PWRでも、同様にαモード破損は無視し得ると考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 日本原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準（レベル2 PSA編）：2008」 【学会標準 解説 7.4.1 項(a)抜粋】 原子炉（圧力）容器内水蒸気爆発については、水蒸気爆発による衝撃波そのもので原子炉（圧力）容器下部壁が破損する場合と原子炉（圧力）容器下部ブレナム内で発生した水蒸気爆発によって水スラグが原子炉（圧力）容器上部構造物を衝撃破損する場合が想定され、どちらにおいても原子炉（圧力）容器構造部破損物がミサイルとなって原子炉格納容器バウンダリを破損する可能性がある。WASH-1400 の評価においては、特に、後者がαモード破損として、早期格納容器破損モード破損として指摘され、これによって水蒸気爆発の研究が促進された。現在、これらの研究に基づき、αモード破損はリスクの観点からは解決されていると、ほとんどの専門家が認識している。 ○ NUREG SERG-1(NUREG-1116) 及び SERG-2(NUREG-1524)において、米国での専門家による評価では、αモード破損はリスクの観点から無視しうるという結論が得られている。その根拠として挙げられたものは次のとおりである。 ①水蒸気爆発に関する溶融燃料の質量が限られる（溶融 		<p>別紙11 αモード(原子炉容器内の水蒸気爆発)の格納容器破損モードからの除外理由について</p> <p>本破損モードは溶融炉心が原子炉容器下部ブレナムの冷却水中に落下する際に水蒸気爆発が発生し、その衝撃により発生する原子炉容器構造物破損物がミサイルとなって原子炉格納容器を破損する事象を想定したものである。</p> <p>αモードについては学会標準及び NUREG に以下の記載があり、米国での研究において発生頻度は非常に低いと評価されている。米国ウエスチングハウス社プラントと構造の類似している国内PWRでも、同様にαモード破損は無視し得ると考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 日本原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準（レベル2 PSA編）：2008」 【学会標準 解説 7.4.1 項(a)抜粋】 原子炉（圧力）容器内水蒸気爆発については、水蒸気爆発による衝撃波そのもので原子炉（圧力）容器下部壁が破損する場合と原子炉（圧力）容器下部ブレナム内で発生した水蒸気爆発によって水スラグが原子炉（圧力）容器上部構造物を衝撃破損する場合が想定され、どちらにおいても原子炉（圧力）容器構造部破損物がミサイルとなって原子炉格納容器バウンダリが破損する可能性がある。WASH-1400 の評価においては、特に、後者がαモード破損として、早期格納容器破損モード破損として指摘され、これによって水蒸気爆発の研究が促進された。現在、これらの研究に基づき、αモード破損はリスクの観点からは解決されていると、ほとんどの専門家が認識している。 ○ NUREG SERG-1(NUREG-1116) 及び SERG-2(NUREG-1524)において、米国での専門家による評価では、αモード破損はリスクの観点から無視しうるという結論が得られている。その根拠として挙げられたものは次のとおりである。 ①水蒸気爆発に関する溶融燃料の質量が限られる（溶融 	<p>【女川】 ■記載方針の相違 ・泊は当該破損モードを有効性評価の対象外としている理由を本資料で整理しており、女川には該当資料がないため、同様の評価方針としている大飯と比較する。</p> <p>【大飯】 ■資料番号の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙11 αモード（原子炉容器内の水蒸気爆発）の格納容器破損モードからの除外理由について

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>炉心の下部ブレナムへの大量同時落下が起きにくい。</p> <p>②低圧で溶融燃料と飽和水が混合した場合にはボイド率が大きくなり、水が枯渇化することにより溶融燃料－冷却材相互作用の発生エネルギーが抑制される。</p> <p>③高圧のときには、粗混合から水蒸気爆発へのトリガーが起きにくい。</p> <p>④原子炉容器下部ヘッド内で粗混合領域全体が一斉に伝播爆発することが物理的に起きにくい。</p> <p>⑤機械エネルギーへの変換を阻害するいくつかの要因（原子炉容器内構造物によるエネルギー吸収等）がある。</p> <p>この結論は1997年の水蒸気爆発に係る専門家会議（OE CD主催）においても、変更不要であることが確認されており、米国NRCは原子炉容器内でのFCIから水蒸気爆発に至り原子炉格納容器が破損する事象（αモード破損）について、これまでの専門家による検討結果では発生可能性は非常に低く、問題は解決済と位置づけている。</p> <p>注）日本原子力学会、シビアアクシデント熱流動現象評価、平成13年3月</p> <p>また、レベル1.5PRAの定量化結果としてCFIは1.4×10^{-9}（／炉年）と全CFFへの寄与は約0.003%程度と極めて小さいことからも、当該破損モードを格納容器破損防止対策の有効性評価の対象とする格納容器破損モードとして追加する必要はない」と判断した。</p>		<p>炉心の下部ブレナムへの大量同時落下が起きにくい。</p> <p>②低圧で溶融燃料と飽和水が混合した場合にはボイド率が大きくなり、水が枯渇化することにより溶融燃料－冷却材相互作用の発生エネルギーが抑制される。</p> <p>③高圧のときには、粗混合から水蒸気爆発へのトリガが起きにくい。</p> <p>④原子炉容器下部ヘッド内で粗混合領域全体が一斉に伝播爆発することが物理的に起きにくい。</p> <p>⑤機械エネルギーへの変換を阻害するいくつかの要因（原子炉容器内構造物によるエネルギー吸収等）がある。</p> <p>この結論は1997年の水蒸気爆発に係る専門家会議（OE CD主催）においても、変更不要であることが確認されており、米国NRCは原子炉容器内でのFCIから水蒸気爆発に至り原子炉格納容器が破損する事象（αモード破損）について、これまでの専門家による検討結果では発生可能性は非常に低く、問題は解決済と位置づけている。</p> <p>注）日本原子力学会、シビアアクシデント熱流動現象評価、平成13年3月</p> <p>また、レベル1.5PRAの定量化結果としてCFFは1.7×10^{-9}（／炉年）と全CFFへの寄与は約0.0008%程度と極めて小さいことからも、当該破損モードを格納容器破損防止対策の有効性評価の対象とする格納容器破損モードとして追加する必要はない」と判断した。</p>	<p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>（以下、相違理由説明を省略）</p> <p>【大飯】</p> <p>■評価結果の相違</p> <p>・個別評価による</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙12 ライナーattackについて

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙11</p> <p>ライナーattackについて</p> <p>格納容器直接接触（シェルアタック）は、BWRマークI型プラント特有の現象と考えられ、NUREG/CR-6025においては、ライナーattackと言われている。</p> <p>一方、大飯3号炉及び4号炉のプレストレストコンクリート製格納容器では構造の相違からシェルアタックの発生の可能性はないが、溶融炉心が原子炉格納容器の構造材に接触し侵食する事象について以下のとおり整理した。</p> <p>1. 原子炉容器圧力が高圧時 原子炉格納容器の破損の防止に係る重大事故等対策として、加圧器逃がし弁を強制開とし、1次冷却系の強制減圧を図り溶融炉心の分散放出を抑制することが可能である。</p> <p>2. 原子炉容器圧力が低圧時 原子炉容器が低圧状態で損傷すると、原子炉容器内の溶融炉心が原子炉下部キャビティへ落下するものの、ライナー上部のコンクリート等により格納容器直接接触を防止することができる。</p>		<p>別紙12</p> <p>ライナーattackについて</p> <p>格納容器直接接触（シェルアタック）は、BWRマークI型プラント特有の現象と考えられ、NUREG/CR-6025においては、ライナーattackと言われている。</p> <p>一方、泊3号炉の鋼製格納容器では構造の相違からシェルアタックの発生の可能性はないが、溶融炉心が原子炉格納容器の構造材に接触し侵食する事象について以下のとおり整理した。</p> <p>1. 原子炉容器圧力が高圧時 原子炉格納容器の破損の防止に係る重大事故等対策として、加圧器逃がし弁を強制開とし、1次冷却系の強制減圧を図り溶融炉心の分散放出を抑制することが可能である。</p> <p>2. 原子炉容器圧力が低圧時 原子炉容器が低圧状態で損傷すると、原子炉容器内の溶融炉心が原子炉下部キャビティへ落下するものの、ライナー上部のコンクリートにより格納容器直接接触を防止することができる。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■炉型の相違 ・PWR原子炉格納容器の設計に関する資料であり、女川では該当する資料が無いため、本資料については大飯と比較する。 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■資料番号の相違 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■名称の相違 ・申請プラント <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違（鋼製／プレストレストコンクリート製） ・設計は異なるが、大飯と同様、格納容器の構造上、シェルアタック発生の可能性がない。（高浜3/4と同様）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙12 ライナー・アタックについて

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3／4号炉	女川原子力発電所 2号炉	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>また、この事象に対しては、重大事故等対策として恒設代替低圧注水ポンプにより溶融炉心落下前に原子炉下部キャビティに注水すること、溶融炉心落下以降も注水を継続することにより溶融炉心を冷却し、コンクリート侵食の防止が可能である。</p>		<p>また、この事象に対しては、重大事故等対策として代替格納容器スプレイポンプにより溶融炉心落下前に原子炉下部キャビティに注水すること、溶融炉心落下以降も注水を継続することにより溶融炉心を冷却し、コンクリート侵食の防止が可能である。</p>	<p>【大飯】 ■設備名称の相違 ・恒設代替低圧注水ポンプ ⇌ 替代格納容器スプレイポンプ</p> <p>を設置している。(高浜 3/4と同様)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙12 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）</p> <p>レベル1. 5 PRAの知見を活用した格納容器破損防止対策に係る評価事故シーケンスの選定方法としては、第1ステップとして格納容器破損モードごとに結果が厳しくなると判断されるプラント損傷状態（PDS）を選定し、第2ステップにて選定されたPDSの中から結果が厳しくなると判断される格納容器破損シーケンスを評価事故シーケンスとして選定している。なお、評価事故シーケンスの選定においてはアクシデントマネジメント策や重大事故対策等を考慮しないPRAモデルを用いている。以下に、評価事故シーケンスの絞込みに際しての考え方を示す。</p> <p>(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）</p> <p>a. 評価対象PDSの選定方法</p> <p>原子炉格納容器への負荷（圧力）及び事故進展の観点から抽出するが、以下の点から、AEDが最も厳しいPDSとなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・破断規模の大きい大中破断LOCA（A**）が、原子炉格納容器内の圧力上昇及び事故進展が厳しい。 ・ウェット状態（**W）はECCS又は格納容器スプレイによる原子炉格納容器内への注水があり、注水時には原子炉格納容器内の圧力上昇は抑制されることから、ドライ状態（**D）が原子炉格納容器内の圧力上昇について厳しい。 <p>b. 評価事故シーケンスの選定方法</p> <p>評価対象PDSであるAEDのうち、破断規模が大きいほうが事故進展が早くなることから、①大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗シーケンスを選定している。</p> <p>評価対象PDS : AED <u>①大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</u> <u>②中破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</u></p>		<p>別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）</p> <p>レベル1.5PRAの知見を活用した格納容器破損防止対策に係る評価事故シーケンスの選定方法としては、第1ステップとして格納容器破損モードごとに結果が厳しくなると判断されるプラント損傷状態（PDS）を選定し、第2ステップにて選定されたPDSの中から結果が厳しくなると判断される格納容器破損シーケンスを評価事故シーケンスとして選定している。なお、評価事故シーケンスの選定においてはアクシデントマネジメント策や重大事故対策等を考慮しないPRAモデルを用いている。以下に、評価事故シーケンスの絞込みに際しての考え方を示す。</p> <p>(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）</p> <p>a. 評価対象PDSの選定方法</p> <p>原子炉格納容器への負荷（圧力）及び事故進展の観点から抽出するが、以下の点から、AEDが最も厳しいPDSとなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・破断規模の大きい大中破断LOCA（A**）が、原子炉格納容器内の圧力上昇及び事故進展が厳しい。 ・ウェット状態（**W）はECCS又は格納容器スプレイによる原子炉格納容器内への注水があり、注水時には原子炉格納容器内の圧力上昇は抑制されることから、ドライ状態（**D）が原子炉格納容器内の圧力上昇について厳しい。 <p>b. 評価事故シーケンスの選定方法</p> <p>評価対象PDSであるAEDのうち、破断規模が大きいほうが事故進展が早くなることから、①大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗シーケンスを選定している。</p> <p>評価対象PDS : AED <u>①大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</u> <u>②中破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</u></p>	<p>【女川】 ■記載方針の相違 ・本資料は、格納容器破損防止対策の評価事故シーケンス選定に係る詳細説明であり、レベル1.5PRAで抽出された事故シーケンスの類似性の観点で大飯と比較する。女川は該当資料なし。 【大飯】 ■資料番号の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）</p> <p>a. 評価対象PDSの選定方法</p> <p>原子炉格納容器への負荷（温度）の観点から抽出するが、以下の点から、TEDが最も厳しいPDSとなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納容器内に水の持ち込みのない(**D)が、原子炉格納容器内の温度上昇について厳しい。 RV破損時に高圧で溶融炉心が原子炉格納容器内に分散し、溶融炉心の表面積が大きくなり溶融炉心から原子炉格納容器内霧囲気への伝熱が大きくなる小破断LOCA(S**)、過渡事象(T**)が原子炉格納容器内の温度上昇について厳しくなる。 また、補助給水による冷却がない(T**)が原子炉格納容器内の温度上昇について厳しい。 <p>b. 評価事故シーケンスの選定方法</p> <p>評価対象PDSであるTEDのうち、1次冷却材圧力が高圧で原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が多く、また、溶融炉心からの加熱により放出ガスが高温になる事故シーケンスを選定する。</p> <p>全交流動力電源喪失により加圧器逃がし弁が機能喪失すると、加圧器安全弁設定圧力まで1次冷却系が高圧になり、溶融炉心が原子炉格納容器内に分散しやすくなることから、①全交流動力電源喪失シーケンスを選定している。なお、有効性評価においては、加圧器逃がし弁の復旧を考慮し、その機能に期待しているが、加圧器逃がし弁による減圧開始時点においても1次冷却材圧力が高圧に維持される①全交流動力電源喪失シーケンスが最も厳しい。さらに、事故進展を早める観点から、補助給水失敗の重畳を考える。</p>		<p>(2) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）</p> <p>a. 評価対象PDSの選定方法</p> <p>原子炉格納容器への負荷（温度）の観点から抽出するが、以下の点から、TEDが最も厳しいPDSとなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納容器内に水の持ち込みのない(**D)が、原子炉格納容器内の温度上昇について厳しい。 RV破損時に高圧で溶融炉心が原子炉格納容器内に分散し、溶融炉心の表面積が大きくなり溶融炉心から原子炉格納容器内霧囲気への伝熱が大きくなる小破断LOCA(S**)、過渡事象(T**)が原子炉格納容器内の温度上昇について厳しくなる。 また、補助給水による冷却がない(T**)が原子炉格納容器内の温度上昇について厳しい。 <p>b. 評価事故シーケンスの選定方法</p> <p>評価対象PDSであるTEDのうち、1次冷却材圧力が高圧で原子炉容器が破損した際に溶融炉心が原子炉格納容器内に分散する割合が多く、また、溶融炉心からの加熱により放出ガスが高温になる事故シーケンスを選定する。</p> <p>全交流動力電源喪失により加圧器逃がし弁が機能喪失すると、加圧器安全弁設定圧力まで1次冷却系が高圧になり、溶融炉心が原子炉格納容器内に分散しやすくなることから、①全交流動力電源喪失シーケンスを選定している。なお、有効性評価においては、加圧器逃がし弁の復旧を考慮し、その機能に期待しているが、加圧器逃がし弁による減圧開始時点においても1次冷却材圧力が高圧に維持される①全交流動力電源喪失シーケンスが最も厳しい。さらに、事故進展を早める観点から、補助給水失敗の重畳を考える。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>評価対象PDS : TED</p> <p>①外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ②手動停止+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ③過渡事象+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ④主給水流量喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑤原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ⑥ATWS+格納容器スプレイ注入失敗 ⑦2次冷却系の破断+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑧外部電源喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑨2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p><補足説明></p> <ul style="list-style-type: none"> ①は全交流動力電源喪失により加圧器逃がし弁が機能喪失し、加圧器安全弁設定圧まで1次冷却材圧力が高圧となる。なお、①は補助給水失敗（タービン動補助給水失敗）となっていないが、仮に補助給水成功であっても最終的に直流電源枯渇による制御不能によりタービン動補助給水停止に至ると考えている。 ②、③、④、⑦、⑧、⑨は過渡事象等の事故シーケンスであって、加圧器逃がし弁は一般に使用可能であり1次冷却材圧力が高圧になっても加圧器逃がし弁設定圧程度と考えられることから①に包絡される。なお、⑧は起因事象が外部電源喪失であるが非常用所内交流電源の確立に成功したシーケンスであり、全交流動力電源喪失ではなく加圧器逃がし弁は使用可能である。 ⑤は原子炉補機冷却機能喪失により加圧器逃がし弁が機能喪失する。しかし、①も全交流動力電源喪失により原子炉補機冷却機能が喪失する事故シーケンスであり評価事故シーケンスでは補助給水失敗を考慮するため、⑤は①に包絡される。また、頻度の観点からも⑤がCDFで4.9×10^{-9}（／炉年）で①がCDFで8.5×10^{-6}（／炉年）であり、①の方が大きく、包絡されている。 		<p>評価対象PDS : TED</p> <p>①外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 ②手動停止+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ③過渡事象+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ④主給水流量喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑤原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 ⑥ATWS+格納容器スプレイ注入失敗 ⑦2次冷却系の破断+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑧外部電源喪失+補助給水失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑨2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p><補足説明></p> <ul style="list-style-type: none"> ①は全交流動力電源喪失により加圧器逃がし弁が機能喪失し、加圧器安全弁設定圧まで1次冷却材圧力が高圧となる。なお、①は補助給水失敗（タービン動補助給水失敗）となっていないが、仮に補助給水成功であっても最終的に直流電源枯渇による制御不能によりタービン動補助給水停止に至ると考えている。 ②、③、④、⑦、⑧、⑨は過渡事象等の事故シーケンスであって、加圧器逃がし弁は一般に使用可能であり1次冷却材圧力が高圧になっても加圧器逃がし弁設定圧程度と考えられることから①に包絡される。なお、⑧は起因事象が外部電源喪失であるが非常用所内交流電源の確立に成功したシーケンスであり、全交流動力電源喪失ではなく加圧器逃がし弁は使用可能である。 ⑤は原子炉補機冷却機能喪失により加圧器逃がし弁が機能喪失する。しかし、①も全交流動力電源喪失により原子炉補機冷却機能が喪失する事故シーケンスであり評価事故シーケンスでは補助給水失敗を考慮するため、⑤は①に包絡される。また、頻度の観点からも⑤がCDFで1.1×10^{-8}（／炉年）で①がCDFで3.5×10^{-6}（／炉年）であり、①の方が大きく、包絡されている。 	<p>【大飯】</p> <p>■評価結果の相違</p> <p>・個別評価による</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> A TWSが起因事象となる⑥について、A TWSにより炉心出力が高く1次冷却材圧力は高圧で推移するが、加圧器逃がし弁が動作するため、R V破損時の1次冷却材圧力は①に包絡される。また、頻度の観点からも⑥がCDFで$4.5E-13$（／炉年）となり、包絡されている。 <p>(3) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</p> <p>a. 評価対象PDSの選定方法</p> <p>原子炉格納容器への負荷（圧力、温度）の観点から抽出するが、以下の点から、TEDが最も厳しいPDSとなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1次冷却材の圧力が高い方が溶融炉心の分散量が大きく、原子炉格納容器への負荷が大きいので1次冷却材圧力に着目して抽出する。 1次冷却材の圧力が高く維持され、減圧の観点から厳しい過渡事象（T**)が厳しくなる。 (T**)のうち、最も1次冷却材の圧力が高くなる加圧器逃がし弁の機能喪失（全交流動力電源喪失等）はTEDに含まれる。 <p>b. 評価事故シーケンスの選定方法</p> <p>評価対象PDSであるTEDのうち、1次冷却材圧力が高い圧力に維持される事故シーケンスとして、(2)雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）と同じ①全交流動力電源喪失シーケンス（加圧器逃がし弁機能喪失による1次冷却材高圧）を選定している。なお、有効性評価においては、加圧器逃がし弁の復旧を考慮し、その機能に期待しているが、加圧器逃がし弁による減圧開始時点においても1次冷却材圧力が高圧に維持される①全交流動力電源喪失シーケンスが最も厳しい。また、事故進展を早める観点から補助給水失敗の重畳を考える。</p> <p>(4) 原子炉圧力容器外の溶融燃料—冷却材相互作用</p> <p>a. 評価対象PDSの選定方法</p> <p>原子炉格納容器への負荷（蒸気生成）及び事故進展の観点から抽出するが、以下の点から、AEWが最も厳しいPDSとなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 溶融炉心がより高温となる観点から、事故進展が早くRV 		<ul style="list-style-type: none"> ATWSが起因事象となる⑥について、ATWSにより炉心出力が高く1次冷却材圧力は高圧で推移するが、加圧器逃がし弁が動作するため、RV破損時の1次冷却材圧力は①に包絡される。また、頻度の観点からも⑥がCDFで2.9×10^{-12}（／炉年）となり、包絡されている。 <p>(3) 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱</p> <p>a. 評価対象PDSの選定方法</p> <p>原子炉格納容器への負荷（圧力、温度）の観点から抽出するが、以下の点から、TEDが最も厳しいPDSとなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 1次冷却材の圧力が高い方が溶融炉心の分散量が大きく、原子炉格納容器への負荷が大きいので1次冷却材圧力に着目して抽出する。 1次冷却材の圧力が高く維持され、減圧の観点から厳しい過渡事象（T**)が厳しくなる。 (T**)のうち、最も1次冷却材の圧力が高くなる加圧器逃がし弁の機能喪失（全交流動力電源喪失等）はTEDに含まれる。 <p>b. 評価事故シーケンスの選定方法</p> <p>評価対象PDSであるTEDのうち、1次冷却材圧力が高い圧力に維持される事故シーケンスとして、(2)雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）と同じ①全交流動力電源喪失シーケンス（加圧器逃がし弁機能喪失による1次冷却材高圧）を選定している。なお、有効性評価においては、加圧器逃がし弁の復旧を考慮し、その機能に期待しているが、加圧器逃がし弁による減圧開始時点においても1次冷却材圧力が高圧に維持される①全交流動力電源喪失シーケンスが最も厳しい。また、事故進展を早める観点から補助給水失敗の重畳を考える。</p> <p>(4) 原子炉圧力容器外の溶融燃料—冷却材相互作用</p> <p>a. 評価対象PDSの選定方法</p> <p>原子炉格納容器への負荷（蒸気生成）及び事故進展の観点から抽出するが、以下の点から、AEWが最も厳しいPDSとなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 溶融炉心がより高温となる観点から、事故進展が早くRV 	<p>【大飯】</p> <p>■評価結果の相違</p> <p>・個別評価による</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>破損時の崩壊熱が高い大中破断LOCA (A**) が厳しくなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 冷却水から蒸気が急激に生成する観点から原子炉格納容器内の冷却がない (**W) が厳しくなる。 <p>b. 評価事故シーケンスの選定方法</p> <p>評価対象のPDSであるAEWのうち、原子炉格納容器への負荷（蒸気生成）及び事故進展の観点から抽出する。AEWのうち、破断規模が大きいほうが事故進展が早まるところから、大破断LOCAを抽出する。また、ECCS注水（高圧・低圧注入）が失敗したほうが事故進展が早まるところから、⑤大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗を選定している。</p> <p>ただし、評価事故シーケンスは、格納容器スプレイ再循環失敗において、冷却水から蒸気が急激に生成する観点から原子炉下部キャビティに溜まる水のサブクール度が相対的に小さい重大事故対策の代替格納容器スプレイによる注入成功を考える。</p> <p>評価事故シーケンス選定のフロー（参考）</p> <p>評価対象PDS：AEW</p> <ol style="list-style-type: none"> ①大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ②大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ③大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ④大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑤大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ⑥大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑦中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ⑧中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑨中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ⑩中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑪中破断LOCA+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 		<p>破損時の崩壊熱が高い大中破断LOCA (A**) が厳しくなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 冷却水から蒸気が急激に生成する観点から原子炉格納容器内の冷却がない (**W) が厳しくなる。 <p>b. 評価事故シーケンスの選定方法</p> <p>評価対象のPDSであるAEWのうち、原子炉格納容器への負荷（蒸気生成）及び事故進展の観点から抽出する。AEWのうち、破断規模が大きいほうが事故進展が早まるところから、大破断LOCAを抽出する。また、ECCS注水（高圧・低圧注入）が失敗したほうが事故進展が早まるところから、⑤大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗を選定している。</p> <p>ただし、評価事故シーケンスは、格納容器スプレイ再循環失敗において、冷却水から蒸気が急激に生成する観点から原子炉下部キャビティに溜まる水のサブクール度が相対的に小さい重大事故対策の代替格納容器スプレイによる注入成功を考える。</p> <p>評価事故シーケンス選定のフロー（参考）</p> <p>評価対象PDS：AEW</p> <ol style="list-style-type: none"> ①大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ②大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ③大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ④大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑤大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ⑥大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑦中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ⑧中破断LOCA+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑨中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ⑩中破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑪中破断LOCA+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>[1] 大破断LOCAであるか？ (破断規模が大きいほうが事故進展が早まる)</p> <p>↓ Yes</p> <p>①大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ②大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ③大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ④大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑤大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ⑥大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>↓ [2] ECCS注水（高圧・低圧注入）失敗か？ (ECCS再循環失敗とECCS注水失敗ではECCS注水失敗の方が事故進展が早まる)</p> <p>↓ Yes^{*1}</p> <p>評価対象とする事故シーケンス ⑤大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</p> <p>*1： ・「[2]ECCS注水（高圧及び低圧注入）失敗か？」について、各事故シーケンスについて、高圧・低圧注入成功又は失敗を追記し、細分化することで整理した（第1表 ECCS注水失敗について）。</p> <p>・第1表において、低圧再循環失敗又は高圧再循環失敗を含むシーケンスはその前提として低圧注入成功又は高圧注入成功であるため、「[2]ECCS注水（高圧及び低圧注入）失敗か？」を満たさないことから対象外となる。</p> <p>・第1表において、「[2]ECCS注水（高圧及び低圧注入）失敗か？」を満たさないことから対象外となる。</p>		<p>[1] 大破断LOCAであるか？ (破断規模が大きいほうが事故進展が早まる)</p> <p>↓ Yes</p> <p>①大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ②大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ③大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ④大破断LOCA+蓄圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗 ⑤大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗 ⑥大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>↓ [2] ECCS注水（高圧・低圧注入）失敗か？ (ECCS再循環失敗とECCS注水失敗ではECCS注水失敗の方が事故進展が早まる)</p> <p>↓ Yes^{*1}</p> <p>評価対象とする事故シーケンス ⑤大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗</p> <p>*1： ・「[2]ECCS注水（高圧及び低圧注入）失敗か？」について、各事故シーケンスについて、高圧・低圧注入成功又は失敗を追記し、細分化することで整理した（表1 ECCS注水失敗について）。</p> <p>・表1において、低圧再循環失敗又は高圧再循環失敗を含むシーケンスはその前提として低圧注入成功又は高圧注入成功であるため、「[2]ECCS注水（高圧及び低圧注入）失敗か？」を満たさないことから対象外となる。</p> <p>・表1において、「[2]ECCS注水（高圧及び低圧注入）失敗か？」を満たさないことから対象外となる。</p>	<p>【大飯】</p> <p>■図表番号の相違</p> <p>・女川に記載統一</p> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>失敗か？」を満たす事故シーケンスは③-4、⑤-2となる。③-4と⑤-2を比較すると、⑤-2に蓄圧注入失敗が重なる③-4の方が蓄圧注入失敗が重なる分だけ頻度が低くなる。このため、⑤-2が頻度の観点から事故シーケンスを代表している※2。</p> <ul style="list-style-type: none"> 以上のことから、「⑤大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を選定する。 <p>※2：</p> <p>⑤-2のように、大破断LOCA時にECCS注入（高圧及び低圧注入）に失敗する要因は高圧注入と低圧注入の共有部である信号系の機能喪失が支配的となる。一方、③-4のようにECCS注入（高圧及び低圧注入）に加えて蓄圧注入も同時に機能喪失する要因は、これらにおいて共有している逆止弁の機能喪失が支配的となる。定量的には、前者の方が後者よりも確率が高いため、③-4の方が⑤-2よりも3桁以上低い頻度である。</p>		<p>失敗か？」を満たす事故シーケンスは③-4、⑤-2となる。③-4と⑤-2を比較すると、⑤-2に蓄圧注入失敗が重なる③-4の方が蓄圧注入失敗が重なる分だけ頻度が低くなる。このため、⑤-2が頻度の観点から事故シーケンスを代表している※2。</p> <ul style="list-style-type: none"> 以上のことから、「⑤大破断LOCA+低圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」を選定する。 <p>※2：</p> <p>⑤-2のように、大破断LOCA時にECCS注入（高圧及び低圧注入）に失敗する要因は高圧注入と低圧注入の共有部である信号系の機能喪失が支配的となる。一方、③-4のようにECCS注入（高圧及び低圧注入）に加えて蓄圧注入も同時に機能喪失する要因は、これらにおいて共有している逆止弁の機能喪失が支配的となる。定量的には、前者の方が後者よりも確率が高いため、③-4の方が⑤-2よりも3桁以上低い頻度である。</p>	

第1表 ECCS注水失敗について

事故シーケンス	高圧注入有無	低圧注入有無	[2]を満たすか
①大破断LOCA+低圧再循環失敗 +高圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗	+高圧注入成功	+低圧注入成功	×
②大破断LOCA+低圧再循環失敗 +高圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗	+高圧注入成功	+低圧注入成功	×
③大破断LOCA+蓄圧注入失敗 +格納容器スプレイ再循環失敗	+高圧注入成功	+低圧注入失敗 ③-1 +低圧注入失敗 ③-2	×
④大破断LOCA+蓄圧注入失敗 +格納容器スプレイ注入失敗	+高圧注入失敗	+低圧注入失敗 ④-3	○
⑤大破断LOCA+低圧注入失敗 +格納容器スプレイ再循環失敗	+高圧注入成功	+低圧注入失敗 ⑤-1 +低圧注入失敗 ⑤-2	×
⑥大破断LOCA+低圧注入失敗 +格納容器スプレイ注入失敗	+高圧注入失敗	+低圧注入失敗 ⑥-1 +低圧注入失敗 ⑥-2	○
⑦大破断LOCA+低圧注入失敗 +格納容器スプレイ注入失敗	+高圧注入成功	-	×

注) ○ : [2]を満たす。× : [2]を満たさない。

表1 ECCS注水失敗について

事故シーケンス	高圧注入有無	低圧注入有無	[2]を満たすか
①大破断LOCA+低圧再循環失敗 +高圧再循環失敗 +格納容器スプレイ再循環失敗	+高圧注入成功	+低圧注入成功	×
②大破断LOCA+低圧再循環失敗 +高圧再循環失敗 +格納容器スプレイ注入失敗	+高圧注入成功	+低圧注入成功	×
③大破断LOCA+蓄圧注入失敗 +格納容器スプレイ再循環失敗	+高圧注入成功	+低圧注入失敗 ③-1 +低圧注入失敗 ③-2	×
④大破断LOCA+蓄圧注入失敗 +格納容器スプレイ注入失敗	+高圧注入失敗	+低圧注入失敗 ④-3	○
⑤大破断LOCA+蓄圧注入失敗 +格納容器スプレイ注入失敗	+高圧注入成功	+低圧注入失敗 ⑤-1 +低圧注入失敗 ⑤-2	×
⑥大破断LOCA+低圧注入失敗 +格納容器スプレイ再循環失敗	+高圧注入失敗	-	×
⑦大破断LOCA+低圧注入失敗 +格納容器スプレイ注入失敗	+高圧注入成功	-	×

注) ○ : [2]を満たす。× : [2]を満たさない。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
 別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(5) 水素燃焼</p> <p>a. 評価対象PDSの選定方法</p> <p>原子炉格納容器への負荷（水素濃度）及び事故進展の観点から抽出するが、以下の点から、AEIが最も厳しいPDSとなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水蒸気が凝縮されると水素濃度が高くなるため、原子炉格納容器が除熱される状態 (**I) のPDSが厳しくなる。 ・炉心内のジルコニウム－水反応による水素発生量を全炉心内のジルコニウム量の75%が水と反応することを前提とすると、各PDSで炉心内のジルコニウム－水反応による水素発生量の差はなくなるため、事故進展が早く水素放出速度が大きい(A**)が厳しくなる。 ・(**D) シーケンスについては、RV破損後後にMCCIが発生し、表2のとおり水素が発生する。MCCIによる水素発生量はAEDで最も大きく約1831.3kgである。MCCIが発生すると水素発生量は多くなるが、同時に多量の水蒸気も発生するため、AEDの水蒸気濃度は約75.4vol%に達し、水素燃焼の可燃限界濃度（約55vol%）を超えるため、水素燃焼にとって厳しい事故シーケンスではない。 <p>b. 評価事故シーケンスの選定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉格納容器内の水素燃焼に対する対策とその有効性を確認する観点（PARの処理能力「ジルコニウム－水反応による水素発生期間中のPARによる水素処理量」）から、短期間に大量の水素が発生する事故シーケンスを選定している。 ・原子炉格納容器内除熱に成功している評価対象のPDSであるAEIでは、水蒸気が凝縮し、水素濃度が相対的に高くなる。 ・「大破断LOCA+ECCS注水失敗+格納容器スプレイ注入失敗」において、MCCI防止の観点から、格納容器スプレイ注入に失敗しても、恒設代替低圧注水ポンプによる代替格納容器スプレイ注入を実施する手順であるが、流量が大きくより水蒸気が凝縮する格納容器スプレイ注入に成功する事象のほうが、水素燃焼の観点ではより厳しい。 ・放射線水分解による水素発生の観点から、原子炉格納容器内に水が多く存在する方が水素の発生量が多くなる。 		<p>(5) 水素燃焼</p> <p>a. 評価対象PDSの選定方法</p> <p>原子炉格納容器への負荷（水素濃度）及び事故進展の観点から抽出するが、以下の点から、AEIが最も厳しいPDSとなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水蒸気が凝縮されると水素濃度が高くなるため、原子炉格納容器が除熱される状態 (**I) のPDSが厳しくなる。 ・炉心内のジルコニウム－水反応による水素発生量を全炉心内のジルコニウム量の75%が水と反応することを前提とすると、各PDSで炉心内のジルコニウム－水反応による水素発生量の差はなくなるため、事故進展が早く水素放出速度が大きい(A**)が厳しくなる。 ・(**D) シーケンスについては、RV破損後後にMCCIが発生し、表2のとおり水素が発生する。MCCIによる水素発生量はAEDで最も大きく約289.1kgである。MCCIが発生すると水素発生量は多くなるが、同時に多量の水蒸気も発生するため、AEDの水蒸気濃度は約75.3vol%に達し、水素燃焼の可燃限界濃度（約55vol%）を超えるため、水素燃焼にとって厳しい事故シーケンスではない。 <p>b. 評価事故シーケンスの選定方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉格納容器内の水素燃焼に対する対策とその有効性を確認する観点（PARの処理能力「ジルコニウム－水反応による水素発生期間中のPARによる水素処理量」）から、短期間に大量の水素が発生する事故シーケンスを選定している。 ・原子炉格納容器内除熱に成功している評価対象のPDSであるAEIでは、水蒸気が凝縮し、水素濃度が相対的に高くなる。 ・「大破断LOCA+ECCS注水失敗+格納容器スプレイ注入失敗」において、MCCI防止の観点から、格納容器スプレイ注入に失敗しても、代替格納容器スプレイポンプによる代替格納容器スプレイ注入を実施する手順であるが、流量が大きくより水蒸気が凝縮する格納容器スプレイ注入に成功する事象の方が、水素燃焼の観点ではより厳しい。 ・放射線水分解による水素発生の観点から、原子炉格納容器内に水が多く存在する方が水素の発生量が多くなる。 	<p>【大飯】</p> <p>■評価結果の相違</p> <p>・個別評価による</p> <p>【設備名称の相違】</p> <p>・恒設代替低圧注水ポンプ⇒代替格納容器スプレイポンプ</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																							
<p>以上のことから、事故直後の短期間に水素が発生することに加えて水蒸気が凝縮して水素濃度が相対的に高く、かつ、放射線水分解による水素発生量の観点から「大破断LOCA+ECCS注水失敗（高圧・低圧注入失敗）」が厳しいことから⑥大破断LOCA+低圧注入失敗シーケンスを選定している。</p> <p>評価対象PDS : AEI</p> <ul style="list-style-type: none"> ①大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗 ②大破断LOCA+蓄圧注入失敗 <u>③大破断LOCA+低圧注入失敗^{※3}</u> ④中破断LOCA+高圧再循環失敗 ⑤中破断LOCA+蓄圧注入失敗 ⑥中破断LOCA+高圧注入失敗 <p>※3：高圧注入失敗を重複して扱う。</p>		<p>以上のことから、事故直後の短期間に水素が発生することに加えて水蒸気が凝縮して水素濃度が相対的に高く、かつ、放射線水分解による水素発生量の観点から「大破断LOCA+ECCS注水失敗（高圧・低圧注入失敗）」が厳しいことから③大破断LOCA+低圧注入失敗シーケンスを選定している。</p> <p>評価対象PDS : AEI</p> <ul style="list-style-type: none"> ①大破断LOCA+低圧再循環失敗+高圧再循環失敗 ②大破断LOCA+蓄圧注入失敗 <u>③大破断LOCA+低圧注入失敗^{※3}</u> ④中破断LOCA+高圧再循環失敗 ⑤中破断LOCA+蓄圧注入失敗 ⑥中破断LOCA+高圧注入失敗 <p>※3：高圧注入失敗を重複して扱う。</p>																																																																																								
<p>第2表 水素発生量の内訳（事故発生～原子炉容器破損後後期）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PDS</th> <th>AED</th> <th>AEW</th> <th>AEI</th> <th>SED</th> <th>TED</th> <th>TEI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>時刻</td> <td>21時間 [CV破損時点]</td> <td>23時間 [CV破損時点]</td> <td>120時間 [CV破損時点]</td> <td>28時間 [CV破損時点]</td> <td>32時間 [CV破損時点]</td> <td>120時間 [CV破損時点]</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">MON 12</td> <td>ジルコニウム</td> <td>542.5kg (50.1%)</td> <td>0.3kg (0.0%)</td> <td>0.0kg (44.6%)</td> <td>482.7kg (28.9%)</td> <td>312.7kg (0.1%)</td> </tr> <tr> <td>ステンレス等</td> <td>1288.8kg (119.0%)</td> <td>0.0kg (0.0%)</td> <td>0.0kg (95.4%)</td> <td>1033.5kg (92.3%)</td> <td>999.9kg (0.0%)</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>1831.3kg (169.1%)</td> <td>0.3kg (0.0%)</td> <td>0.0kg (140.0%)</td> <td>1516.3kg (121.2%)</td> <td>1312.6kg (0.1%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">※（ ）内は全炉心ジルコニウム量の100%が反応した場合の水素発生量（約1083kg）に対する割合</td> </tr> </tbody> </table> <p>* ジルコニウム等の金属別の水素発生量については、直接MAAP解析結果から得ることができないため、未酸化ジルコニウム質量等から推定した。</p>	PDS	AED	AEW	AEI	SED	TED	TEI	時刻	21時間 [CV破損時点]	23時間 [CV破損時点]	120時間 [CV破損時点]	28時間 [CV破損時点]	32時間 [CV破損時点]	120時間 [CV破損時点]	MON 12	ジルコニウム	542.5kg (50.1%)	0.3kg (0.0%)	0.0kg (44.6%)	482.7kg (28.9%)	312.7kg (0.1%)	ステンレス等	1288.8kg (119.0%)	0.0kg (0.0%)	0.0kg (95.4%)	1033.5kg (92.3%)	999.9kg (0.0%)	小計	1831.3kg (169.1%)	0.3kg (0.0%)	0.0kg (140.0%)	1516.3kg (121.2%)	1312.6kg (0.1%)		※（ ）内は全炉心ジルコニウム量の100%が反応した場合の水素発生量（約1083kg）に対する割合						<p>表2 水素発生量の内訳（事故発生～原子炉容器破損後後期）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PDS</th> <th>AED</th> <th>AEW</th> <th>AEI</th> <th>SED</th> <th>TED</th> <th>TEI</th> <th>THI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>時刻</td> <td>9.5時間 [CV破損時点]</td> <td>10時間 [CV破損時点]</td> <td>72時間 [CV破損時点]</td> <td>13時間 [CV破損時点]</td> <td>16時間 [CV破損時点]</td> <td>19時間 [CV破損時点]</td> <td>72時間 [CV破損時点]</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">MON 12</td> <td>ジルコニウム</td> <td>289.1kg (32.8%)</td> <td>5.2kg (0.6%)</td> <td>1.0kg (0.1%)</td> <td>173.2kg (19.4%)</td> <td>249.5kg (28.3%)</td> <td>1.0kg (0.1%)</td> <td>1.0kg (0.1%)</td> </tr> <tr> <td>ステンレス等</td> <td>0.0kg (0.0%)</td> <td>0.0kg (0.0%)</td> <td>0.0kg (0.0%)</td> <td>0.0kg (0.0%)</td> <td>0.0kg (0.0%)</td> <td>0.0kg (0.0%)</td> <td>0.0kg (0.0%)</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>289.1kg (32.8%)</td> <td>5.2kg (0.6%)</td> <td>1.0kg (0.1%)</td> <td>173.2kg (19.4%)</td> <td>249.5kg (28.3%)</td> <td>1.0kg (0.1%)</td> <td>1.0kg (0.1%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="6">※（ ）内は全炉心ジルコニウム量の100%が反応した場合の水素発生量（約882.6kg）に対する割合</td> </tr> </tbody> </table> <p>* ジルコニウム等の金属別の水素発生量については、直接MAAP解析結果から得ることができないため、未酸化ジルコニウム質量等から推定した。</p>	PDS	AED	AEW	AEI	SED	TED	TEI	THI	時刻	9.5時間 [CV破損時点]	10時間 [CV破損時点]	72時間 [CV破損時点]	13時間 [CV破損時点]	16時間 [CV破損時点]	19時間 [CV破損時点]	72時間 [CV破損時点]	MON 12	ジルコニウム	289.1kg (32.8%)	5.2kg (0.6%)	1.0kg (0.1%)	173.2kg (19.4%)	249.5kg (28.3%)	1.0kg (0.1%)	1.0kg (0.1%)	ステンレス等	0.0kg (0.0%)	小計	289.1kg (32.8%)	5.2kg (0.6%)	1.0kg (0.1%)	173.2kg (19.4%)	249.5kg (28.3%)	1.0kg (0.1%)	1.0kg (0.1%)		※（ ）内は全炉心ジルコニウム量の100%が反応した場合の水素発生量（約882.6kg）に対する割合						<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■評価結果の相違 ・個別評価による 						
PDS	AED	AEW	AEI	SED	TED	TEI																																																																																				
時刻	21時間 [CV破損時点]	23時間 [CV破損時点]	120時間 [CV破損時点]	28時間 [CV破損時点]	32時間 [CV破損時点]	120時間 [CV破損時点]																																																																																				
MON 12	ジルコニウム	542.5kg (50.1%)	0.3kg (0.0%)	0.0kg (44.6%)	482.7kg (28.9%)	312.7kg (0.1%)																																																																																				
	ステンレス等	1288.8kg (119.0%)	0.0kg (0.0%)	0.0kg (95.4%)	1033.5kg (92.3%)	999.9kg (0.0%)																																																																																				
	小計	1831.3kg (169.1%)	0.3kg (0.0%)	0.0kg (140.0%)	1516.3kg (121.2%)	1312.6kg (0.1%)																																																																																				
		※（ ）内は全炉心ジルコニウム量の100%が反応した場合の水素発生量（約1083kg）に対する割合																																																																																								
PDS	AED	AEW	AEI	SED	TED	TEI	THI																																																																																			
時刻	9.5時間 [CV破損時点]	10時間 [CV破損時点]	72時間 [CV破損時点]	13時間 [CV破損時点]	16時間 [CV破損時点]	19時間 [CV破損時点]	72時間 [CV破損時点]																																																																																			
MON 12	ジルコニウム	289.1kg (32.8%)	5.2kg (0.6%)	1.0kg (0.1%)	173.2kg (19.4%)	249.5kg (28.3%)	1.0kg (0.1%)	1.0kg (0.1%)																																																																																		
	ステンレス等	0.0kg (0.0%)	0.0kg (0.0%)	0.0kg (0.0%)	0.0kg (0.0%)	0.0kg (0.0%)	0.0kg (0.0%)	0.0kg (0.0%)																																																																																		
	小計	289.1kg (32.8%)	5.2kg (0.6%)	1.0kg (0.1%)	173.2kg (19.4%)	249.5kg (28.3%)	1.0kg (0.1%)	1.0kg (0.1%)																																																																																		
		※（ ）内は全炉心ジルコニウム量の100%が反応した場合の水素発生量（約882.6kg）に対する割合																																																																																								

(6) 溶融炉心・コンクリート相互作用

a. 評価対象PDSの選定方法

原子炉格納容器への負荷（溶融炉心温度）及び事故進展の観点から抽出するが、以下の点からAEDが最も厳しいPDSとなる。

- ・事故進展が早くRV破損時の崩壊熱が高い大中破断LOCA(A**)が厳しくなる。
- ・原子炉圧力が低く、溶融炉心の分散の可能性がないことから、原子炉下部キャビティの溶融炉心の量を多くする(A**)

(6) 溶融炉心・コンクリート相互作用

a. 評価対象PDSの選定方法

原子炉格納容器への負荷（溶融炉心温度）及び事故進展の観点から抽出するが、以下の点からAEDが最も厳しいPDSとなる。

- ・事故進展が早くRV破損時の崩壊熱が高い大中破断LOCA(A**)が厳しくなる。
- ・原子炉圧力が低く、溶融炉心の分散の可能性がないことから、原子炉下部キャビティの溶融炉心の量を多くする(A**)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>が厳しくなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納容器内に注水の無いドライ状態 (**D) が溶融炉心を冷却せずMCCIを抑制しない観点で厳しくなる。 <p>b. 評価対象PDSの選定方法</p> <p>この格納容器破損モードは、原子炉容器内の溶融炉心が原子炉下部キャビティへ落下し、溶融炉心からの崩壊熱や化学反応によって原子炉格納容器床のコンクリートが侵食され、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失する場合のある格納容器破損モードである。</p> <ul style="list-style-type: none"> 評価対象PDSであるAEDのうち、より高温の溶融燃料が格納容器コンクリートと接触する場合に厳しい結果となる。 このため、炉心溶融が早く、崩壊熱が高い状態で溶融燃料が原子炉容器外に流出する大破断LOCAにECCS注水機能喪失（高圧・低圧注入失敗）を想定し、さらに格納容器コンクリートと接触しやすくなるよう、格納容器スプレイ機能の喪失を重畠させた事象を選定する。以上から、①大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗シーケンスを選定する。 <p>評価対象PDS : AED</p> <p>①大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>②中破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p>		<p>が厳しくなる。</p> <ul style="list-style-type: none"> 原子炉格納容器内に注水の無いドライ状態 (**D) が溶融炉心を冷却せずMCCIを抑制しない観点で厳しくなる。 <p>b. 評価対象PDSの選定方法</p> <p>この格納容器破損モードは、原子炉容器内の溶融炉心が原子炉下部キャビティへ落下し、溶融炉心からの崩壊熱や化学反応によって原子炉格納容器床のコンクリートが侵食され、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失する場合のある格納容器破損モードである。</p> <ul style="list-style-type: none"> 評価対象PDSであるAEDのうち、より高温の溶融燃料が格納容器コンクリートと接触する場合に厳しい結果となる。 このため、炉心溶融が早く、崩壊熱が高い状態で溶融燃料が原子炉容器外に流出する大破断LOCAにECCS注水機能喪失（高圧・低圧注入失敗）を想定し、さらに格納容器コンクリートと接触しやすくなるよう、格納容器スプレイ機能の喪失を重畠させた事象を選定する。以上から、①大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗シーケンスを選定する。 <p>評価対象PDS : AED</p> <p>①大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p> <p>②中破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>事故シーケンスの整理について</p> <p>イベントツリーを作成する際、各ヘディングにおいてすべての分岐を考慮すると、事故シーケンスの数は非常に多くなるため、定量化を行う際には以下の原則にしたがい分岐を省略して合理的に評価している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヘディング間の従属性を考慮し、発生し得ないシーケンスは除外する。 (例：低圧注入に失敗した場合、低圧再循環は必ず失敗) ・評価結果（CDF、PDS）が変わらない場合、目的に応じて分岐を集約する。 (例：大破断LOCA時に低圧注入に失敗した場合、蓄圧注入の成否はPDSに影響しない) <p>このため、定量化に使用するイベントツリーは分岐を省略した簡略なものとなっている。この点について、外部電源喪失を例に説明する。</p> <p>外部電源喪失のイベントツリーにおいて、ATWSに至る事故シーケンスを除いた各事故シーケンスで省略している分岐をすべて記載したイベントツリーを図1に示す。</p> <p>第1図 外部電源喪失のイベントツリー（分岐を省略しない場合）</p>		<p>事故シーケンスの整理について</p> <p>イベントツリーを作成する際、各ヘディングにおいてすべての分岐を考慮すると、事故シーケンスの数は非常に多くなるため、定量化を行う際には以下の原則に従い分岐を省略して合理的に評価している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヘディング間の従属性を考慮し、発生し得ないシーケンスは除外する。 (例：低圧注入に失敗した場合、低圧再循環は必ず失敗) ・評価結果（CDF、PDS）が変わらない場合、目的に応じて分岐を集約する。 (例：大破断LOCA時に低圧注入に失敗した場合、蓄圧注入の成否はPDSに影響しない) <p>このため、定量化に使用するイベントツリーは分岐を省略した簡略なものとなっている。この点について、外部電源喪失を例に説明する。</p> <p>外部電源喪失のイベントツリーにおいて、ATWSに至る事故シーケンスを除いた各事故シーケンスで省略している分岐をすべて記載したイベントツリーを図1に示す。</p> <p>図1 外部電源喪失のイベントツリー（分岐を省略しない場合）</p>	<p>事故シーケンスの整理について</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第1図において、炉心冷却の成否で分類する場合、黄色で示した分岐は集約することができる。また、PDSを分類する目的として不要な分岐は以下のとおりになる。</p> <ul style="list-style-type: none"> No. 1～4は炉心冷却成功であり、これらの事故シーケンスを分岐させる必要はない。 格納容器スプレイ再循環は、格納容器スプレイ注入成功を前提とすることからNo. 7は発生し得ない事故シーケンスであり、この事故シーケンスを分岐させる必要はない。 格納容器スプレイはその作動に交流電源を必要とするため、外部電源が喪失し、非常用所内交流電源の供給に失敗した場合には、格納容器スプレイは作動しない。よって、No. 9～11、No. 13～15は発生し得ない事故シーケンスとなり、これらの事故シーケンスを分岐させる必要はない。 No. 12の事故シーケンスは非常用所内交流電源喪失後の補助給水、すなわちタービン動補助給水に成功している事故シーケンスである。しかし、重大事故等対処設備を考慮しないため、最終的にはこの事故シーケンスでは直流電源枯渀による制御不能によりタービン動補助給水停止に至ると考えている。よってプラント損傷状態はNo. 16と同じであり、No. 12とNo. 16を分岐させる必要はない。 <p>よってNo. 12とNo. 16において、炉心損傷に至る主要な原因は補助給水の成否によるものではなく全交流動力電源喪失であるため、事故シーケンスグループ「2次冷却系からの除熱機能喪失」には含めていない。</p> <p>以上の不要な分岐を省略したイベントツリーが第2図であり、これを定量評価に用いている。</p> <p>第2図 外部電源喪失のイベントツリー（分岐を省略した場合）</p>		<p>図1において、炉心冷却の成否で分類する場合、黄色で示した分岐は集約することができる。また、PDSを分類する目的として不要な分岐は以下のとおりになる。</p> <ul style="list-style-type: none"> No. 1～4は炉心冷却成功であり、これらの事故シーケンスを分岐させる必要はない。 格納容器スプレイ再循環は、格納容器スプレイ注入成功を前提とすることからNo. 7は発生し得ない事故シーケンスであり、この事故シーケンスを分岐させる必要はない。 格納容器スプレイはその作動に交流電源を必要とするため、外部電源が喪失し、非常用所内交流電源の供給に失敗した場合には、格納容器スプレイは作動しない。よって、No. 9～11、No. 13～15は発生し得ない事故シーケンスとなり、これらの事故シーケンスを分岐させる必要はない。 No. 12の事故シーケンスは非常用所内交流電源喪失後の補助給水、すなわちタービン動補助給水に成功している事故シーケンスである。しかし、重大事故等対処設備を考慮しないため、最終的にはこの事故シーケンスでは直流電源枯渀による制御不能によりタービン動補助給水停止に至ると考えている。よってプラント損傷状態はNo. 16と同じであり、No. 12とNo. 16を分岐させる必要はない。 <p>よってNo. 12とNo. 16において、炉心損傷に至る主要な原因は補助給水の成否によるものではなく全交流動力電源喪失であるため、事故シーケンスグループ「2次冷却系からの除熱機能喪失」には含めていない。</p> <p>以上の不要な分岐を省略したイベントツリーが図2であり、これを定量評価に用いている。</p> <p>図2 外部電源喪失のイベントツリー（分岐を省略した場合）</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙13 格納容器破損防止対策の評価事故シーケンスの選定について（補足）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>第2回のうち、雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）及び高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の有効性評価を行う格納容器破損モードに対して、「外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失」の事故シーケンスを選定している。有効性評価を行う事故シーケンス（評価事故シーケンス）としては、選定した「外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失」に事故進展を早める観点で補助給水失敗の重畠を考え、「外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失＋補助給水失敗」（全交流動力電源喪失＋補助給水失敗）を評価事故シーケンスとして選定している。</p> <p>このように分岐の有無が炉心損傷やPDSに影響しない場合、定量評価ではシステムの成功／失敗は考慮されないが、システムの成功／失敗により事象進展速度に差が出る場合、解析ケースとしてより厳しい条件で解析を実施している。</p>		<p>図2のうち、雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）及び高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱の有効性評価を行う格納容器破損モードに対して、「外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失」の事故シーケンスを選定している。有効性評価を行う事故シーケンス（評価事故シーケンス）としては、選定した「外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失」に事故進展を早める観点で補助給水失敗の重畠を考え、「外部電源喪失＋非常用所内交流電源喪失＋補助給水失敗」（全交流動力電源喪失＋補助給水失敗）を評価事故シーケンスとして選定している。</p> <p>このように分岐の有無が炉心損傷やPDSに影響しない場合、定量評価ではシステムの成功／失敗は考慮されないが、システムの成功／失敗により事象進展速度に差が出る場合、解析ケースとしてより厳しい条件で解析を実施している。</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙14 炉心損傷防止が困難な事故シーケンスにおける格納容器破損防止対策の有効性について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: right;">別紙13</p> <p>炉心損傷防止が困難な事故シーケンスにおける 格納容器破損防止対策の有効性について</p> <p>レベル1 PRAから抽出した事故シーケンスのうち、国内外の先進的な対策を講じても対策が困難な事故シーケンスとして整理したものについては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」のうち、以下に示す記載に従い整理している。</p> <p><参考：解釈の関連記載></p> <p>1－2 第1項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するため に必要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件を 満たすことである。</p> <p>(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損 傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあって は、炉心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画 されており、かつ、その対策が想定する範囲内で有効性が あることを確認する。</p> <p>1－4 上記1－2(a)の「十分な対策が計画されており」と は、国内外の先進的な対策と同等のものが講じられてい ることをいう。</p> <p>また、「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で きるもの」に整理した事故シーケンスについては、「実用発電用 原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効 性評価に関する審査ガイド」において、以下のとおり要求されて いる。</p> <p>3.2.3 格納容器破損モードの主要解析条件等</p> <p>(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破 損）</p> <p>b. 主要解析条件</p> <p>(a) 評価事故シーケンスはPRAに基づく格納容器破損シ ーケンスの中から過圧及び過温の観点から厳しいシーケン スを選定する。（炉心損傷防止対策における「想定する事 故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉</p>	<p style="text-align: right;">別紙14</p> <p>炉心損傷防止が困難な事故シーケンスにおける 格納容器破損防止対策の有効性について</p> <p>レベル1 PRAから抽出した事故シーケンスのうち、国内外の先進的な対策を講じても対策が困難な事故シーケンスとして整理したものについては、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」のうち、以下に示す記載に従い整理している。</p> <p><参考：解釈の関連記載></p> <p>1－2 第1項に規定する「炉心の著しい損傷を防止するため に必要な措置を講じたもの」とは、以下に掲げる要件を 満たすこと。</p> <p>(a) 想定する事故シーケンスグループのうち炉心の著しい損 傷後の原子炉格納容器の機能に期待できるものにあって は、炉心の著しい損傷を防止するための十分な対策が計画 されており、かつ、その対策が想定する範囲内で有効性が あることを確認する。</p> <p>1－4 上記1－2(a)の「十分な対策が計画されており」と は、国内外の先進的な対策と同等のものが講じられてい ることをいう。</p> <p>また、「炉心の著しい損傷後の原子炉格納容器の機能に期待で きるもの」に整理した事故シーケンスについては、「実用発電用 原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効 性評価に関する審査ガイド」において、以下のとおり要求されて いる。</p> <p>3.2.3 格納容器破損モードの主要解析条件等</p> <p>(1) 霧囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破 損）</p> <p>b. 主要解析条件</p> <p>(a) 評価事故シーケンスはPRAに基づく格納容器破損シ ーケンスの中から過圧及び過温の観点から厳しいシーケン スを選定する。（炉心損傷防止対策における「想定する事 故シーケンスグループのうち炉心の著しい損傷後の原子炉</p>	<p style="text-align: right;">別紙14</p> <p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載方針の相違 ・本資料は、炉心損傷防止が困難な事故シーケンスに係る詳細説明であり、PRAで抽出された事故シーケンスの類似性の観点で大飯と比較する。女川は該当資料なし。 <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■資料番号の相違 ■記載表現の相違 (以下、相違理由説明を省略) 	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙14 売心損傷防止が困難な事故シーケンスにおける格納容器破損防止対策の有効性について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>格納容器の機能に期待できるもの」を包絡すること。)</p> <p>今回の大飯3号炉及び4号炉の事故シーケンスの検討に際して、国内外の先進的な対策を講じても対策が困難なものと整理した事故シーケンスは以下の6つである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 2. 1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失 3. 大破断LOCA+低圧注入失敗 4. 大破断LOCA+蓄圧注入失敗 5. 中破断LOCA+蓄圧注入失敗 6. 大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA) <p>これらの事故シーケンスについては、上記ガイドにしたがい、今回整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の機能に期待できることを以下のとおり確認している。</p> <p>1. 原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 この事故シーケンスはTEDのPDSに分類され、TEDが代表となる格納容器破損モードは「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」及び「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」の2つである。これらの破損モードにおいて厳しい条件※1となる「全交流動力電源喪失+補助給水失敗」の事故シーケンスについて、原子炉補機冷却機能喪失の重畠も考慮した上で格納容器破損防止対策の有効性を確認していることから、「原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗」の事故シーケンスにおいても格納容器破損防止対策が有効である。 ※1：1次冷却系がより高圧となり、溶融物が原子炉格納容器内に分散する割合が多いシーケンス。また、事故進展を早める観点から補助給水失敗の重畠を考慮する。</p>	<p>格納容器の機能に期待できるもの」を包絡すること。)</p> <p>今回の泊3号炉の事故シーケンスの検討に際して、国内外の先進的な対策を講じても対策が困難なものと整理した事故シーケンスは以下の6つである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 2. 1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失 3. 大破断LOCA+低圧注入失敗 4. 大破断LOCA+蓄圧注入失敗 5. 中破断LOCA+蓄圧注入失敗 6. 大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA) <p>追而【地震 PRA の最終評価結果を反映】</p> <p>これらの事故シーケンスについては、上記ガイドに従い、今回整備した格納容器破損防止対策により原子炉格納容器の機能に期待できることを以下のとおり確認している。</p> <p>1. 原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗 この事故シーケンスはTEDのPDSに分類され、TEDが代表となる格納容器破損モードは「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」及び「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」の2つである。これらの破損モードにおいて厳しい条件※1となる「全交流動力電源喪失+補助給水失敗」の事故シーケンスについて、原子炉補機冷却機能喪失の重畠も考慮した上で格納容器破損防止対策の有効性を確認していることから、「原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗」の事故シーケンスにおいても格納容器破損防止対策が有効である。 ※1：1次冷却系がより高圧となり、溶融物が原子炉格納容器内に分散する割合が多いシーケンス。また、事故進展を早める観点から補助給水失敗の重畠を考慮する。</p>	<p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■名称の相違 ・申請プラント 	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙14 炉心損傷防止が困難な事故シーケンスにおける格納容器破損防止対策の有効性について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失</p> <p>この事故シーケンスは、地震時に原子炉トリップ等の過渡事象が発生し、2次冷却系からの除熱が開始されるものの、炉内構造物の損傷により1次冷却材の流れが阻害され、2次冷却系からの除熱に失敗するシーケンスである。このシーケンスは、TEDのPDSに分類されることに加え、フィードアンドブリードを考慮しない条件下においては、炉心損傷後の事故進展は「過渡事象+補助給水失敗」と同等である。TEDが代表となる格納容器破損モードは「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」及び「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」の2つであり、これらの破損モードにおいて厳しい条件となる「全交流動力電源喪失+補助給水失敗」の事故シーケンスについて格納容器破損防止対策の有効性を確認していることから、本シーケンスにおいても格納容器破損防止対策が有効であると考えられる。</p>		<p>2. 1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失</p> <p>この事故シーケンスは、地震時に原子炉トリップ等の過渡事象が発生し、2次冷却系からの除熱が開始されるものの、炉内構造物の損傷により1次冷却材の流れが阻害され、2次冷却系からの除熱に失敗するシーケンスである。このシーケンスは、TEDのPDSに分類されることに加え、フィードアンドブリードを考慮しない条件下においては、炉心損傷後の事故進展は「過渡事象+補助給水失敗」と同等である。TEDが代表となる格納容器破損モードは「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」及び「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」の2つであり、これらの破損モードにおいて厳しい条件となる「全交流動力電源喪失+補助給水失敗」の事故シーケンスについて格納容器破損防止対策の有効性を確認していることから、本シーケンスにおいても格納容器破損防止対策が有効であると考えられる。</p> <p style="text-align: center;">追而【地震PRAの最終評価結果を反映】</p>	
<p>3. 大破断LOCA+低圧注入失敗</p> <p>4. 大破断LOCA+蓄圧注入失敗</p> <p>5. 中破断LOCA+蓄圧注入失敗</p> <p>これらの事故シーケンスはAEW、AEI、AEDのいずれかのPDSに分類される。</p> <p>(a) AEWに分類される場合</p> <p>AEWのPDSが代表となる格納容器破損モードは、「原子炉容器外の溶融燃料-冷却材相互作用」であり、この破損モードにおいて厳しい条件^{※2}となる「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」の事故シーケンスに対して、格納容器破損防止対策の有効性を確認している。</p> <p>※2：AEWのうち、事故進展の早さの観点から、大破断LOCAを選定し、またECCS再循環失敗よりもRV破損までの事故進展の早いECCS注水失敗を考慮している。なお、有効性評価の実施に際しては、冷却水から蒸気が急激に生成するという観点で原子炉下部キャビティに溜まる水のサブクール度が相対的に小さい事象が厳しくなるため、格納容器スプレイ再循環失敗</p>		<p>3. 大破断LOCA+低圧注入失敗</p> <p>4. 大破断LOCA+蓄圧注入失敗</p> <p>5. 中破断LOCA+蓄圧注入失敗</p> <p>これらの事故シーケンスはAEW、AEI、AEDのいずれかのPDSに分類される。</p> <p>(a) AEWに分類される場合</p> <p>AEWのPDSが代表となる格納容器破損モードは、「原子炉容器外の溶融燃料-冷却材相互作用」であり、この破損モードにおいて厳しい条件^{※2}となる「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ再循環失敗」の事故シーケンスに対して、格納容器破損防止対策の有効性を確認している。</p> <p>※2：AEWのうち、事故進展の早さの観点から、大破断LOCAを選定し、またECCS再循環失敗よりもRV破損までの事故進展の早いECCS注水失敗を考慮している。なお、有効性評価の実施に際しては、冷却水から蒸気が急激に生成するという観点で原子炉下部キャビティに溜まる水のサブクール度が相対的に小さい事象が厳しくなるため、格納容器スプレイ再循環失敗</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙14 炉心損傷防止が困難な事故シーケンスにおける格納容器破損防止対策の有効性について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(格納容器スプレイ注入成功) の条件を、重大事故等対処設備である代替格納容器スプレイの注入成功として評価条件を設定している。(6.においても同様)</p> <p>(b) AE Iに分類される場合 AE IのPDSが代表となる格納容器破損モードは、「水素燃焼」であり、この破損モードにおいて厳しい条件^{※3}となる「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗」の事故シーケンスに対して、格納容器破損防止対策の有効性を確認している。 ※3: AE Iのうち、事故進展の早さの観点から、大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗を選定している。</p> <p>(c) AEDに分類される場合 AEDのPDSが代表となる格納容器破損モードは、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」の2つであり、これらの破損モードにおいて厳しい条件^{※4}となる「大破断LOCA+高圧注入失敗+低圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗」の事故シーケンスに対して、格納容器破損防止対策の有効性を確認している。 ※4: AEDのうち、事故進展の早さの観点から、大破断LOCAを選定している。</p> <p>(a)、(b)及び(c)それぞれにおいて厳しい事故シーケンスに対して格納容器破損防止対策の有効性を確認しており、これらの事故シーケンスの破断規模の大きさや、機能喪失を想定する注入系を考慮すると、各事故シーケンス(3.～5.)と比較して同等かより厳しい条件であると考えられる。以上から、各事故シーケンスにおいても格納容器破損防止対策が有効である。</p>		<p>(格納容器スプレイ注入成功) の条件を重大事故等対処設備である代替格納容器スプレイの注入成功として評価条件を設定している。(6.においても同様)</p> <p>(b) AEIに分類される場合 AEIのPDSが代表となる格納容器破損モードは、「水素燃焼」であり、この破損モードにおいて厳しい条件^{※3}となる「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗」の事故シーケンスに対して、格納容器破損防止対策の有効性を確認している。 ※3: AEIのうち、事故進展の早さの観点から、大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗を選定している。</p> <p>(c) AEDに分類される場合 AEDのPDSが代表となる格納容器破損モードは、「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」の2つであり、これらの破損モードにおいて厳しい条件^{※4}となる「大破断LOCA+低圧注入失敗+高圧注入失敗+格納容器スプレイ注入失敗」の事故シーケンスに対して、格納容器破損防止対策の有効性を確認している。 ※4: AEDのうち、事故進展の早さの観点から、大破断LOCAを選定している。</p> <p>(a)、(b)及び(c)それぞれにおいて厳しい事故シーケンスに対して格納容器破損防止対策の有効性を確認しており、これらの事故シーケンスの破断規模の大きさや機能喪失を想定する注入系を考慮すると、各事故シーケンス(3.～5.)と比較して同等かより厳しい条件であると考えられる。以上から、各事故シーケンスにおいても格納容器破損防止対策が有効である。</p>	<p>【大飯】 ■記載表現の相違</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙14 炉心損傷防止が困難な事故シーケンスにおける格納容器破損防止対策の有効性について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>6. 大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA)</p> <p>この事故シーケンスについても、AEW、AEI及びAEDのいずれかのPDSに分類され、代表となる格納容器破損モードは「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」、「水素燃焼」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」の4つである。このシーケンスは、大破断LOCAと比較すると以下の差異が考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・破断口が大きく、格納容器圧力上昇が大破断LOCAと比べて早い。 ・炉心露出のタイミングが早く、炉心損傷及び炉心溶融のタイミングが早い。 ・原子炉容器の水保持能力が損なわれる場合、溶融炉心が原子炉容器から落下するタイミングが早い。 <p>上記のような違いがあるものの、原子炉容器破損時間の観点では、どちらの場合においても、プローダウン過程で原子炉容器内の水が短期間に流出する点では変わりなく、炉心注水が無ければ原子炉容器破損までの時間に大きな差は生じないと考えられる。さらに、原子炉格納容器圧力／温度の観点では、どちらの場合においても短期間に1次冷却材のエンタルビが原子炉格納容器内に放出される点では類似である。また、原子炉格納容器圧力の初期ピークはExcess LOCAの方が高くなるものの大破断LOCA解析の事象初期では原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍及び200°Cに対して十分な裕度があることを確認していることから、Excess LOCAによっても格納容器破損防止対策に期待できるまでの短期間に原子炉格納容器の健全性が損なわれることは無い。以上から、原子炉容器破損時間に大きな差異はなく、また、原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍を超えないことから、Excess LOCAと大破断LOCAは同様と判断し、事故シーケンスを代表として有効性評価を実施している。</p>		<p>6. 大破断LOCAを上回る規模のLOCA (Excess LOCA)</p> <p>この事故シーケンスについても、AEW、AEI及びAEDのいずれかのPDSに分類され、代表となる格納容器破損モードは「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」、「水素燃焼」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」の4つである。このシーケンスは、大破断LOCAと比較すると以下の差異が考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・破断口が大きく、格納容器圧力上昇が大破断LOCAと比べて早い。 ・炉心露出のタイミングが早く、炉心損傷及び炉心溶融のタイミングが早い。 ・原子炉容器の水保持能力が損なわれる場合、溶融炉心が原子炉容器から落下するタイミングが早い。 <p>上記のような違いがあるものの、原子炉容器破損時間の観点では、どちらの場合においても、プローダウン過程で原子炉容器内の水が短期間に流出する点では変わりなく、炉心注水が無ければ原子炉容器破損までの時間に大きな差は生じないと考えられる。さらに、原子炉格納容器圧力／温度の観点では、どちらの場合においても短期間に1次冷却材のエンタルビが原子炉格納容器内に放出される点では類似である。また、原子炉格納容器圧力の初期ピークはExcess LOCAの方が高くなるものの大破断LOCA解析の事象初期では原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍及び200°Cに対して十分な裕度があることを確認していることから、Excess LOCAによっても格納容器破損防止対策に期待できるまでの短期間に原子炉格納容器の健全性が損なわれることは無い。以上から、原子炉容器破損時間に大きな差異はなく、また、原子炉格納容器の最高使用圧力の2倍を超えないことから、Excess LOCAと大破断LOCAは同様と判断し、事故シーケンスを代表として有効性評価を実施している。</p>	<p>追而【地震PRAの最終評価結果を反映】</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙15 泊3号炉 PRAピアレビュー実施結果について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違説明
<p>別紙15</p> <p>大飯3号炉及び4号炉 PRAピアレビュー実施結果について</p> <p>1. 目的 事故シーケンスグループ及び格納容器破損モードの選定にあたり実施したPRAの妥当性確認及び品質向上を目的として、国内外のPRA専門家によるピアレビューを実施した。</p> <p>2. 実施内容 今回実施した以下に示す各PRAを対象に、一般社団法人日本原子力学会が定める実施基準（以下、「学会標準」という。）との整合性、及び、国内外の知見を踏まえたPRA手法の妥当性について確認を行った。 なお、本ピアレビューでは第三者機関（一般社団法人日本原子力技術協会）から発行されている「PRAピアレビューガイドライン（平成21年6月）」（以下、「ガイドライン」という。）を参考にレビューを行った。</p> <p>2. 1 レビュー対象となるPRA ・内部事象レベル1 PRA ・地震レベル1 PRA ・津波レベル1 PRA ・内部事象レベル1.5 PRA ・停止時レベル1 PRA</p> <p>2. 2 レビューア体制 レビューアの選定に当たっては、ガイドラインに従い、専門性、経験、独立性及び公正性の4つの要素を考慮して以下のとおり実施した。 なお、レビューの実施に当たっては多面的な視点で評価する観点から、各PRAはレビューチームのうち複数のメンバー（主担当、副担当）がレビューを行うこととした。また、</p>	<p>別紙12</p> <p>女川2号炉 PRAピアレビュー実施結果について</p> <p>1. 目的 事故シーケンスグループ及び格納容器破損モードの選定にあたり実施したPRAの妥当性確認及び品質向上を目的として、国内外のPRA専門家によるピアレビューを実施した。今回実施したピアレビュー結果の概要は以下のとおり。</p> <p>2. 実施内容 今回実施した以下に示す各PRAを対象に、日本原子力学会標準との整合性、及び国内外の知見を踏まえたPRA手法の妥当性について確認を行った。 なお、本ピアレビューでは第三者機関から発行されている「PRAピアレビューガイドライン（平成21年6月）」（以下、「ガイドライン」という。）を参考にレビューを行った。</p> <p>2. 1 レビュー対象となるPRA ・内部事象運転時レベル1 PRA ・地震レベル1 PRA ・津波レベル1 PRA ・内部事象運転時レベル1.5 PRA ・内部事象停止時レベル1 PRA</p> <p>2. 2 レビューア体制 レビューアの選定に当たっては、ガイドラインに従い、専門性、経験、独立性及び公正性の4つの要素を考慮して以下のとおり実施した。 なお、レビューの実施に当たっては多面的な視点で評価する観点から、各PRAはレビューチームのうち複数メンバー（主担当、副担当）がレビューを行うこととした。また、今</p>	<p>別紙15</p> <p>泊3号炉 PRAピアレビュー実施結果について</p> <p>1. 目的 事故シーケンスグループ及び格納容器破損モードの選定にあたり実施したPRAの妥当性確認及び品質向上を目的として、国内外のPRA専門家によるピアレビューを実施した。今回実施したピアレビュー結果の概要は以下のとおり。</p> <p>2. 実施内容 今回実施した以下に示す各PRAを対象に、日本原子力学会標準との整合性、及び国内外の知見を踏まえたPRA手法の妥当性について確認を行った。 なお、本ピアレビューでは第三者機関から発行されている「PRAピアレビューガイドライン（平成21年6月）」（以下、「ガイドライン」という。）を参考にレビューを行った。</p> <p>2. 1 レビュー対象となるPRA ・内部事象運転時レベル1 PRA ・地震レベル1 PRA ・津波レベル1 PRA ・内部事象運転時レベル1.5 PRA ・内部事象停止時レベル1 PRA</p> <p>2. 2 レビューア体制 レビューアの選定に当たっては、ガイドラインに従い、専門性、経験、独立性及び公正性の4つの要素を考慮して以下のとおり実施した。 なお、レビューの実施に当たっては多面的な視点で評価する観点から、各PRAはレビューチームのうち複数メンバー（主担当、副担当）がレビューを行うこととした。また、今</p>	<p>【女川】 ■付番の相違 ・資料番号の相違 【女川】【大飯】 ■名称の相違 ・申請プラント (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・レビューア↔レビューア (以下、相違理由説明を省略)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙15 泊3号炉 PRAピアレビュー実施結果について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違説明
<p>今回実施したレビュー実施方法を含めPRA全般を俯瞰した視点から改善事項を抽出する観点でPRAの経験豊富な海外レビューを米国より招聘し、米国でのPRA実施状況との比較に基づく助言を得ることとした（図1参照）。</p> <p>○ 国内レビュー：9名 [REDACTED]</p> <p>○ 海外レビュー：1名 [REDACTED]</p> <p>第1図 レビューフィルダのイメージ</p>	<p>回実施したレビュー実施方法を含めPRA全般を俯瞰した視点から改善事項を抽出する観点でPRAの経験豊富な海外レビューを米国より招聘し、米国でのPRA実施状況との比較に基づく助言を得ることとした（図1参照）。</p> <p>○国内レビュー：10名 [REDACTED]</p> <p>○海外レビュー：1名 [REDACTED]</p> <p>図1 レビューフィルダのイメージ</p>	<p>回実施したレビュー実施方法を含めPRA全般を俯瞰した視点から改善事項を抽出する観点でPRAの経験豊富な海外レビューを米国より招聘し、米国でのPRA実施状況との比較に基づく助言を得ることとした（図1参照）。</p> <p>○国内レビュー：9名 [REDACTED]</p> <p>○海外レビュー：1名 [REDACTED]</p> <p>第1図 レビューフィルダのイメージ</p>	<p>【女川】 ■記載方針の相違 ・記載の充実（大飯と同様）</p> <p>【女川】 ■記載表現の相違 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違 ・レビューの人数及びレビューの会社が異なる</p>
<p>2.3 レビュー方法及び内容</p> <p>(1) 事前準備（情報収集及び分析）：約2週間 オンサイトレビューを効率的かつ効果的に実施するために、各レビューに事前にPRAの概要資料を提出し、全体の内容把握及びオンサイトレビューにおいて重点的に内容を確認する項目の抽出・整理する期間を設けた。</p>	<p>2.3 レビュー方法及び内容</p> <p>(1) 事前準備（情報収集及び分析）：約1週間 オンサイトレビューを効率的かつ効果的に実施するために、各レビューに事前にPRAの概要資料を提出し、全体の内容把握及びオンサイトレビューにおいて重点的に内容を確認する項目の抽出・整理する期間を設けた。</p>	<p>2.3 レビュー方法及び内容</p> <p>(1) 事前準備（情報収集及び分析）：約2週間 オンサイトレビューを効率的かつ効果的に実施するために、各レビューに事前にPRAの概要資料を提出し、全体の内容把握及びオンサイトレビューにおいて重点的に内容を確認する項目の抽出・整理する期間を設けた。</p>	<p>【女川】 ■個別評価による相違 ・ピアレビューに向けた事前準備期間が異なる</p>

[REDACTED] 案内は機密に係る事項ですので公開することはできません。

[REDACTED] 案内は機密情報に属しますので公開できません。

[REDACTED] 案内は機密情報に属しますので公開できません。

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙15 泊3号炉 PRAビアレビュー実施結果について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違説明
<p>(2) オンサイトレビュー：1週間 国内外のレビュアーにより各PRAの文書化資料を基に学会標準適合性等についてレビューを実施した。レビューに際してレビュアーは適宜同席したPRA実施者（当社社員及びプラントメーカー技術者）と質疑応答を行い、具体的な内容・課題を共有しながら進めた。</p> <p>(3) ビアレビュー報告書の作成：約1.5ヶ月 オンサイトレビューにおけるレビュアーとPRA実施者による質疑応答を文書化するとともに、レビュー結果の整理に際して発生した追加質問事項にかかる確認を行い、実施したビアレビューの報告書を作成した。</p> <p>(4) ビアレビュー結果の確認、対応方針検討：約1ヶ月 ビアレビュー報告書に記載された推奨事項等の詳細内容を確認するとともに、各項目に対する今後の方向性を検討した。</p> <p>3. 結果の概要</p> <p>3. 1 国内レビュアーからのコメント レビューの結果、国内レビュアーからのコメントは以下に示すとおりであり、学会標準への不適合や評価手法に問題があるとされる「指摘事項」は0件であり、今回実施したPRAの評価結果に影響を及ぼすような技術的な問題点がないことが確認された。 一方、PRAの更なる品質向上に資すると考えられる「推奨事項」として起因事象発生頻度の設定方法等に関するコメントを4件、また、文書化における指摘事項／改善提案として合計91件を受けており、これらについては今後PRAを実施する際に有効活用していくこととする。 主なコメント内容について以下に示す。</p>	<p>(2) オンサイトレビュー：約1週間 国内外のレビュアーにより、各PRAの文書化資料を基に学会標準適合性等についてレビューを実施した。レビューに際しては適宜同席したPRA実施者（当社社員、当社協力企業社員及びプラントメーカー技術者）と質疑応答を行い、具体的な内容・課題を共有しながら進めた。</p> <p>(3) ビアレビュー結果報告書の作成：約1ヶ月 オンサイトレビューにおけるレビュアーとPRA実施者による質疑応答を文書化するとともに、レビュー結果の整理に際して発生した追加質問事項に係る確認を行い、今回実施したビアレビューの実施結果報告書を作成した。</p> <p>(4) ビアレビュー結果の確認、対応方針検討：約1ヶ月 ビアレビュー報告書に記載された推奨事項等の詳細内容を確認するとともに、各項目に対する今後の方向性を検討した。</p> <p>3. 結果の概要</p> <p>3. 1 国内レビュアーからのコメント レビューの結果、国内レビュアーからのコメントは以下に示すとおりであり、学会標準への不適合や評価手法に問題があるとされる「指摘事項」は0件であり、今回実施したPRAの評価結果に影響を及ぼすような技術的な問題点がないことが確認された。 一方、PRAの更なる品質向上に資すると考えられる「推奨事項」として12件、また、文書化における指摘事項及び改善提案として合計88件を受けており、これらについては今後PRAを実施する際に有効活用していくこととする。 主なコメント内容について以下に示す。</p>	<p>(2) オンサイトレビュー：1週間 国内外のレビュアーにより、各PRAの文書化資料を基に学会標準適合性等についてレビューを実施した。レビューに際しては適宜同席したPRA実施者（当社社員及びプラントメーカー技術者）と質疑応答を行い、具体的な内容・課題を共有しながら進めた。</p> <p>(3) ビアレビュー結果報告書の作成：約1.5ヶ月 オンサイトレビューにおけるレビュアーとPRA実施者による質疑応答を文書化するとともに、レビュー結果の整理に際して発生した追加質問事項に係る確認を行い、今回実施したビアレビューの実施結果報告書を作成した。</p> <p>(4) ビアレビュー結果の確認、対応方針検討：約1ヶ月 ビアレビュー報告書に記載された推奨事項等の詳細内容を確認するとともに、各項目に対する今後の方向性を検討した。</p> <p>3. 結果の概要</p> <p>3. 1 国内レビュアーからのコメント レビューの結果、国内レビュアーからのコメントは以下に示すとおりであり、学会標準への不適合や評価手法に問題があるとされる「指摘事項」は0件であり、今回実施したPRAの評価結果に影響を及ぼすような技術的な問題点がないことが確認された。 一方、PRAの更なる品質向上に資すると考えられる「推奨事項」として起因事象発生頻度の設定方法等に関するコメントを4件、また、文書化における指摘事項及び改善提案として合計79件を受けており、これらについては今後PRAを実施する際に有効活用していくこととする。 主なコメント内容について以下に示す。</p>	<p>【女川】 ■個別評価による相違 ・ビアレビューの期間が異なる</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違 ・ビアレビューの同席者が異なる</p> <p>【女川】 ■個別評価による相違 ・ビアレビューの報告書作成期間が異なる</p> <p>【女川】 ■記載方針の相違 ・記載の充実（大飯と同様）</p> <p>【女川】【大飯】 ■個別評価による相違 ・指摘事項等の件数が異なる</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙15 泊3号炉 PRAビアレビュー実施結果について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉							女川原子力発電所2号炉							泊発電所3号炉							相違説明																																																																																																																		
第1表 国内レビューによるコメント件数(件)							表1 国内レビューによるコメント件数(132件)							第1表 国内レビューによるコメント件数(件)							【女川】【大飯】																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>内部事象 レベル1</th><th>内部事象 レベル1.5</th><th>地震 レベル1</th><th>津波 レベル1</th><th>停止時 レベル1</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指摘事項</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>推奨事項</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr> <td>文書化 改善提案</td><td>9</td><td>0</td><td>25</td><td>3</td><td>8</td><td>45</td></tr> <tr> <td>良好事例</td><td>12</td><td>18</td><td>2</td><td>8</td><td>6</td><td>46</td></tr> <tr> <td></td><td>14</td><td>10</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>27</td></tr> </tbody> </table>								内部事象 レベル1	内部事象 レベル1.5	地震 レベル1	津波 レベル1	停止時 レベル1	合計	指摘事項	0	0	0	0	0	0	推奨事項	4	0	0	0	0	4	文書化 改善提案	9	0	25	3	8	45	良好事例	12	18	2	8	6	46		14	10	1	1	1	27	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>内部事象 レベル1 PRA</th><th>停止時 レベル1 PRA</th><th>地震 レベル1 PRA</th><th>津波 レベル1.5 PRA</th><th>内部事象 レベル1.5 PRA</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指摘事項</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>推奨事項</td><td>6</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>12</td></tr> <tr> <td>文書化 改善提案</td><td>1</td><td>5</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td></tr> <tr> <td>良好事例</td><td>15</td><td>15</td><td>22</td><td>7</td><td>14</td><td>73</td></tr> <tr> <td></td><td>12</td><td>11</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td><td>32</td></tr> </tbody> </table>		内部事象 レベル1 PRA	停止時 レベル1 PRA	地震 レベル1 PRA	津波 レベル1.5 PRA	内部事象 レベル1.5 PRA	合計	指摘事項	0	0	0	0	0	0	推奨事項	6	4	2	0	0	12	文書化 改善提案	1	5	7	1	1	15	良好事例	15	15	22	7	14	73		12	11	5	3	1	32	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>内部事象 レベル1</th><th>内部事象 レベル1.5</th><th>地震 レベル1</th><th>津波 レベル1</th><th>停止時 レベル1</th><th>合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指摘事項</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>推奨事項</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr> <td>文書化 改善提案</td><td>8</td><td>0</td><td>22</td><td>4</td><td>0</td><td>34</td></tr> <tr> <td>良好事例</td><td>11</td><td>16</td><td>2</td><td>10</td><td>6</td><td>45</td></tr> <tr> <td></td><td>12</td><td>11</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>		内部事象 レベル1	内部事象 レベル1.5	地震 レベル1	津波 レベル1	停止時 レベル1	合計	指摘事項	0	0	0	0	0	0	推奨事項	4	0	0	0	0	4	文書化 改善提案	8	0	22	4	0	34	良好事例	11	16	2	10	6	45		12	11	1	2	5	31	■個別評価による相違 ・指摘事項等の件数が異なる
	内部事象 レベル1	内部事象 レベル1.5	地震 レベル1	津波 レベル1	停止時 レベル1	合計																																																																																																																																	
指摘事項	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																	
推奨事項	4	0	0	0	0	4																																																																																																																																	
文書化 改善提案	9	0	25	3	8	45																																																																																																																																	
良好事例	12	18	2	8	6	46																																																																																																																																	
	14	10	1	1	1	27																																																																																																																																	
	内部事象 レベル1 PRA	停止時 レベル1 PRA	地震 レベル1 PRA	津波 レベル1.5 PRA	内部事象 レベル1.5 PRA	合計																																																																																																																																	
指摘事項	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																	
推奨事項	6	4	2	0	0	12																																																																																																																																	
文書化 改善提案	1	5	7	1	1	15																																																																																																																																	
良好事例	15	15	22	7	14	73																																																																																																																																	
	12	11	5	3	1	32																																																																																																																																	
	内部事象 レベル1	内部事象 レベル1.5	地震 レベル1	津波 レベル1	停止時 レベル1	合計																																																																																																																																	
指摘事項	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																	
推奨事項	4	0	0	0	0	4																																																																																																																																	
文書化 改善提案	8	0	22	4	0	34																																																																																																																																	
良好事例	11	16	2	10	6	45																																																																																																																																	
	12	11	1	2	5	31																																																																																																																																	
																						【女川】【大飯】 ■個別評価による相違 ・指摘事項等の件数が異なる																																																																																																																	
第2図 全コメントに対する各コメントの割合							図2 全コメントに対する各コメントの割合							第2図 全コメントに対する各コメントの割合							【女川】【大飯】 ■個別評価による相違 ・指摘事項等の件数が異なる																																																																																																																		
3. 1. 1 指摘事項							3. 1. 1 指摘事項							3. 1. 1 指摘事項							【女川】 ■個別評価による相違 ・指摘事項等の件数が異なる																																																																																																																		
今回実施した各PRAはそれぞれの学会標準に準拠して評価を実施したものであり、レビュー結果からも学会標準への不適合箇所やPRAの評価結果に影響を及ぼすような技術的な問題点はないことが確認できた。							今回実施した各PRAはそれぞれの学会標準を参考に評価を実施したものであり、レビュー結果からも学会標準への不適合箇所やPRAの評価結果に影響を及ぼすような技術的な問題点はないことが確認できた。							今回実施した各PRAはそれぞれの学会標準を参考に評価を実施したものであり、レビュー結果からも学会標準への不適合箇所やPRAの評価結果に影響を及ぼすような技術的な問題点はないことが確認できた。							【女川】 ■個別評価による相違 ・指摘事項等の件数・内容が異なる																																																																																																																		
3. 1. 2 推奨事項							3. 1. 2 推奨事項							3. 1. 2 推奨事項							【女川】 ■個別評価による相違 ・推奨事項等の件数・内容が異なる																																																																																																																		
学会標準適合性とは別に更なる品質向上に資するものとして、4件の推奨事項が挙げられた。具体的には「起因事象の発生頻度」、「成功基準の設定」及び「不確実さ解析」に関する内容であったが、これらの推奨事項は、現状の評価手法に対して更なる説明性の向上に資するものと考えられることから、評価手法改善に向けた詳細を調査・検討していく。推奨事項の詳細については以下の通り。							学会標準適合性とは別に更なる品質向上に資するものとして、12件の推奨事項が挙げられた。具体的には「事故シーケンスの展開」等に関する内容であったが、これらの推奨事項は、現状の評価手法に対して更なる説明性の向上に資するものと考えられることから、評価手法改善に向けた調査・検討を実施していく。主な推奨事項の詳細については以下のとおり。							学会標準適合性とは別に更なる品質向上に資するものとして、4件の推奨事項が挙げられた。具体的には「起因事象の発生頻度」、「成功基準の設定」及び「不確実さ解析」に関する内容であったが、これらの推奨事項は、現状の評価手法に対して更なる説明性の向上に資するものと考えられることから、評価手法改善に向けた調査・検討を実施していく。主な推奨事項の詳細については以下のとおり。								【女川】 ■個別評価による相違 ・推奨事項等の件数・内容が異なる																																																																																																																	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙15 泊3号炉 PRAピアレビュー実施結果について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違説明
<p><推奨事項></p> <p>① 補機冷却水の喪失、インターフェイスシステムLOCAの発生頻度</p> <p>補機冷却水の喪失の発生頻度は、最も支配的な起因事象であり発生頻度の妥当性を確認する上で、システム信頼性解析等の適用性について検討することが推奨される。また、インターフェイスシステムLOCA（以下、「IS-LOCA」という。）についても発生頻度が低いことの妥当性を確認するために、海外の知見を踏まえた評価手法を検討することが推奨される。</p> <p>(対応方針)</p> <p>○補機冷却水の喪失</p> <p>起因事象発生頻度として、国内で過去発生実績の無い起因事象は発生実績を0.5件と仮定して評価している。原子炉補機冷却水喪失のようなCDFへの影響が大きい起因事象についてはフォールトツリーを用いたシステム信頼性解析を実施することでプラント毎の相違をより明確に評価することが可能であると考えられ、今後実施する安全性向上評価の際に反映できるよう具体的な評価手法については海外での取扱いを調査し、検討を実施する。</p>	<p><推奨事項></p> <p>(1) 事故シーケンスの展開</p> <p>イベントツリーのヘディングの設定において、最初のヘディングが「同時メンテナンスの禁止」という評価除外事象となっている。このヘディングは事故進展の展開のためではなく、事故シーケンスの定量化における排反事象の削除のために導入されたものである。排反事象の削除方法としては、RiskSpectrum®PSAの他の事故シーケンスの定量化機能を適用し、イベントツリーのヘディングには事故進展の展開の観点から「同時メンテナンスの禁止」を含めないようにすることを検討することを推奨する。（内部事象運転時レベル1 PRA、内部事象停止時レベル1 PRA）</p> <p>(対応方針)</p> <p>排反事象の削除方法として、本評価で適用している定量化手法で適切に評価できることを確認している。ただし、事故進展の観点から「同時メンテナンスの禁止」をイベントツリーのヘディングに含めないように、今後実施する安全性向上評価のPRA実施に際して反映できるよう具体的な評価手法について調査し、検討を実施する。</p>	<p><推奨事項></p> <p>(1) 原子炉補機冷却機能喪失、インターフェイスシステムLOCAの発生頻度</p> <p>原子炉補機冷却機能喪失の発生頻度は、最も支配的な起因事象であり発生頻度の妥当性を確認する上で、システム信頼性解析等の適用性について検討することが推奨される。また、インターフェイスシステムLOCA（以下、「IS-LOCA」という。）についても発生頻度が低いことの妥当性を確認するために、海外の知見を踏まえた評価手法を検討することが推奨される。</p> <p>(対応方針)</p> <p>○原子炉補機冷却機能喪失</p> <p>起因事象発生頻度として、国内で過去発生実績の無い起因事象は発生実績を0.5件と仮定して評価している。原子炉補機冷却機能喪失のようなCDFへの影響が大きい起因事象についてはフォールトツリーを用いたシステム信頼性解析を実施することでプラントごとの相違をより明確に評価することが可能であると考えられ、今後実施する安全性向上評価の際に反映できるよう具体的な評価手法については海外での取扱いを調査し、検討を実施する。</p>	<p>【女川】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■設計の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・設計の相違により推奨事項の内容が相違しているため、推奨事項については大飯と比較する <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■付番の相違 <ul style="list-style-type: none"> (以下、相違理由説明を省略) ■名称の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・補機冷却水の喪失 ⇄ 原子炉補機冷却機能喪失 <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■記載表現の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・毎 ⇄ ごと

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙15 泊3号炉 PRAビアリュース実施結果について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違説明
<p>○ IS-LOCA</p> <p>日本と米国のIS-LOCAの発生頻度の相違については、システム解析に用いる機器故障率の相違による影響が支配的であると考えられる。評価手法自体は、海外レビューからの聞き取り情報からも概ね同じ手法を用いた評価であることを確認しており日本と米国で評価手法に大差はないと考えているが、米国の評価手法の詳細について調査を実施し、安全性向上評価のPRA実施に際して評価手法の見直しを検討する。</p> <p>(② 大破断LOCA時の成功基準)</p> <p>大破断LOCA時のECCS注水機能に関する熱水力解析条件が、今回の成功基準解析と整合性が取れていない。この成功基準解析の妥当性を許認可コードまたは最確評価コードを用いた熱水力解析で確認する、または、その他の方法により成功基準の妥当性を確認している場合はその旨を報告書に明記することが推奨される。</p> <p>(対応方針)</p> <p>大破断LOCAの成功基準で参照している熱水力解析については、許認可時の安全解析を参照するとともに、当該事故シーケンスのCDFへの影響を考慮して緩和設備の組み合わせを設定しているものであるが、次回PRA実施時には当該部分の判断根拠についての文書化内容を充実させる。</p> <p>(③ 不確実さ解析における従属性の考慮)</p> <p>PRAモデル内にある同種・同類の基事象に対し、それらのパラメータ（故障率等）に関する知識が同じである状態（State-of-knowledge correlation : SOKC）を前提とする場合、モンテカルロ法における従属性の影響の有無を考慮し、CDF及びその不確実さが過小評価とならないように、使用するパラメータの特性を把握しておくことが推奨される。</p> <p>(対応方針)</p>		<p>○ IS-LOCA</p> <p>日本と米国のIS-LOCAの発生頻度の相違については、システム信頼性解析に用いる機器故障率の相違による影響が支配的であると考えられる。評価手法自体は、海外レビューからの聞き取り情報からも概ね同じ手法を用いた評価であることを確認しており日本と米国で評価手法に大差はないと考えているが、米国の評価手法の詳細について調査を実施し、安全性向上評価のPRA実施に際して評価手法の見直しを検討する。</p> <p>(② 大破断LOCA時の成功基準)</p> <p>大破断LOCA時のECCS注水機能に関する熱水力解析条件が、今回の成功基準解析と整合性が取れていない。この成功基準解析の妥当性を許認可コード又は最確評価コードを用いた熱水力解析で確認する、又は、その他の方法により成功基準の妥当性を確認している場合はその旨を報告書に明記することが推奨される。</p> <p>(対応方針)</p> <p>大破断LOCAの成功基準で参照している熱水力解析については、許認可時の安全解析を参照するとともに、当該事故シーケンスのCDFへの影響を考慮して緩和設備の組合せを設定しているものであるが、次回PRA実施時には当該部分の判断根拠についての文書化内容を充実させる。</p> <p>(③ 不確実さ解析における従属性の考慮)</p> <p>PRAモデル内にある同種・同類の基事象に対し、それらのパラメータ（故障率等）に関する知識が同じである状態（State-of-knowledge correlation : SOKC）を前提とする場合、モンテカルロ法における従属性の影響の有無を考慮し、CDF及びその不確実さが過小評価とならないように、使用するパラメータの特性を把握しておくことが推奨される。</p> <p>(対応方針)</p>	<p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>システム解析 ⇄ システム信頼性解析</p> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>・または ⇄ 又は</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>・組み合わせ ⇄ 組合せ</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙15 泊3号炉 PRAピアレビュー実施結果について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙15 泊3号炉 PRAピアレビュー実施結果について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違説明
<p>り、説明性向上のためにも適切に整理して記載するのが望ましい。(内部事象レベル1. 5 PRA)</p> <p>3. 1. 4 良好事例</p> <p>今回のピアレビューで挙げられた良好事例は27件であり、システム解析及び文書化に関する事例が多かった。主な良好事例は以下のとおりであり、今回良好事例として挙げられた項目については、今後も引き続き継続実施していくとともに、更なる品質向上に努めていく。</p> <p><主な良好事例></p> <p>①システム解析</p> <p>今回実施したPRAでは、主な信号系（S信号、BO信号等）について代表的な信号系でモデル化するのではなく、各信号系をフォールトツリーで詳細にモデル化していることは、品質管理上好ましく良好事例である。（内部事象レベル1 PRA）</p> <p>②文書化</p> <p>シビアアクシデント時に考えられる事故進展、負荷の種類、負荷に対する知見及びそれらの根拠となった実験研究が簡潔にまとめられている。（内部事象レベル1. 5 PRA）</p> <p>また、学会標準で要求されていない人的過誤リストを作成している。（内部事象レベル1 PRA）</p> <p>3. 2 海外レビュアからのコメント</p> <p>海外レビュアからは、主に米国で実施されているPRAと日本で実施されているPRAとの相違点を踏まえた提案・気づき事項が示された。海外レビュアから示されたコメントは27件であり、主に起因事象発生頻度に関する</p>	<p>3. 1. 4 良好事項</p> <p>今回のピアレビューで挙げられた良好事例は32件であった。今回良好事例として挙げられた項目については、今後も引き続き継続実施していくとともに、更なる品質向上に努めていく。</p> <p><主な良好事例></p> <p>(1) システム信頼性解析</p> <p>システム毎の詳細なFT仕様書が作成され、起因事象別のモデル化の仮定及びFTの相違点が簡潔かつ明確にまとめられている。また、基事象の発生確率の算出に厳密式を用いている。さらに、共通原因故障の同定手順を明確化した上で、検討している。（内部事象運転時レベル1 PRA、内部事象停止時レベル1 PRA）</p> <p>(2) 事故シナリオの同定</p> <p>直接的な被災による事故シナリオの分析に加えて、間接的な被災による事故シナリオの分析も実施している。（津波 レベル1 PRA）</p> <p>3. 2 海外レビュアからのコメント</p> <p>海外レビュアからは、主に米国で実施されているPRAと日本で実施されているPRAとの相違点を踏まえたコメント及び留意事項が示された。海外レビュアから示されたコメントは22件であり、内部事象運転時レベル1 P</p>	<p>り、説明性向上のためにも適切に整理して記載するのが望ましい。(内部事象レベル1. 5 PRA)</p> <p>3.1.4 良好事例</p> <p>今回のピアレビューで挙げられた良好事例は31件であり、システム解析及び文書化に関する事例が多かった。主な良好事例は以下のとおりであり、今回良好事例として挙げられた項目については、今後も引き続き継続実施していくとともに、更なる品質向上に努めていく。</p> <p><主な良好事例></p> <p>(1) システム信頼性解析</p> <p>今回実施したPRAでは、主な信号系（S信号、BO信号等）について代表的な信号系でモデル化するのではなく、各信号系をフォールトツリーで詳細にモデル化していることは、品質管理上好ましく良好事例である。（内部事象レベル1 PRA）</p> <p>(2) 文書化</p> <p>シビアアクシデント時に考えられる事故進展、負荷の種類、負荷に対する知見及びそれらの根拠となった実験研究が簡潔にまとめられている。（内部事象レベル1. 5 PRA）</p> <p>また、学会標準で要求されていない人的過誤リストを作成している。（内部事象レベル1 PRA）</p> <p>3.2 海外レビュアからのコメント</p> <p>海外レビュアからは、主に米国で実施されているPRAと日本で実施されているPRAとの相違点を踏まえたコメント及び留意事項が示された。海外レビュアから示されたコメントは27件であり、主に起因事象発生頻度に関</p>	<p>【女川】【大飯】 ■個別評価による相違 ・良好事例の件数が異なる 【女川】 ■記載方針の相違 ・記載の充実（大飯と同様） 【女川】 ■設計の相違 ・設計の相違により良好事例の内容が相違しているため、良好事例については大飯と比較する</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙15 泊3号炉 PRAビアリュイ実施結果について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違説明
るコメントが多く示された。今回実施したPRAは学会標準に適合した手法を用いて評価を実施しているが、海外でのPRA実施状況についても適宜参考にし、より品質の高いPRAの実施に向けて今後の対応を検討していく。	RA及び内部事象停止時レベル1PRAに関するコメントが多く示された。今回実施したPRAは学会標準に適合した手法を用いて評価を実施しているが、海外でのPRA実施状況についても適宜参考にし、より品質の高いPRAの実施に向けて今後の検討をしていく（表2参照）。	するコメントが多く示された。今回実施したPRAは学会標準に適合した手法を用いて評価を実施しているが、海外でのPRA実施状況についても適宜参考にし、より品質の高いPRAの実施に向けて今後の対応を検討していく（第2表参照）。	■個別評価による相違 ・コメントの内容が異なる
<主なコメント>	<主なコメント>	<主なコメント>	【女川】 ■設計の相違 ・設計の相違により海外レビューからのコメントの内容が相違しているため、海外レビューからの主なコメントについては大飯と比較する
<p>① 大飯3号炉及び4号炉のIS-LOCAの発生頻度 (3.0E-11/炉年)は、設計が同類の米国プラントの発生頻度(1E-6/年)よりも非常に小さかった。設計が同類の米国プラントにおいて用いられた計算とデータの見直しを行うことを推奨する。同時にIS-LOCAの発生頻度の計算方法の違いをレビューすることを推奨する。</p> <p>(対応方針) 国内レビューからも同様のコメントを受けており、同様の対応を実施する。</p> <p>② 原子炉補機冷却水系統のシステム設計は個別プラントによって異なることから、原子炉補機冷却機能喪失の起因事象発生頻度の評価はプラントごとに決められるべきで</p>	<p>(1) サポート系故障起因事象 本PRAでは、サポート系故障起因事象（原子炉補機冷却海水系／原子炉補機冷却系及びタービン補機冷却海水系／タービン補機冷却水系の喪失）の頻度計算に“Jeffery Non-Informative Prior”法を用いている。これらの系統には実績がないことから、両方の系統は全く異なる設計であっても、同じ故障頻度を有する。系統・トレイン故障の起因事象発生頻度は、フォールトツリー モデルを用いて計算すべきである。（内部事象運転時レベル1PRA）</p> <p>(対応方針) 起因事象発生頻度として、国内で過去発生実績の無い起因事象は発生実績を0.5件と仮定して評価している。原子炉補機冷却系故障のような炉心損傷頻度への影響が大きい起因事象については、フォールトツリーを用いたシステム信頼性解析を実施することでプラント毎の相違をより明確に評価することが可能であると考えられ、今後実施する安全性向上評価の際に反映できるよう具体的な評価方法については海外での取り扱いも調査し、検討を実施する。</p> <p>(2) 人間信頼性解析 人間信頼性解析は、運転員からの情報を取り入れているか。PRAにおいてモデル化される運転員操作について運</p>	<p>(1) 泊3号炉のIS-LOCAの発生頻度(3.0E-11/炉年)は、設計が同類の米国プラントの発生頻度(1E-6/年)よりも非常に小さかった。設計が同類の米国プラントにおいて用いられた計算とデータの見直しを行うことを推奨する。同時にIS-LOCAの発生頻度の計算方法の違いをレビューすることを推奨する。</p> <p>(対応方針) 国内レビューからも同様のコメントを受けており、同様の対応を実施する。</p> <p>(2) 原子炉補機冷却水系統のシステム設計は個別プラントによって異なることから、原子炉補機冷却機能喪失の起因事象発生頻度の評価はプラントごとに決められるべき</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙15 泊3号炉 PRAビアリュイ実施結果について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違説明
<p>ある。フォールトツリー モデルを使うことにより計算すべきであることを推奨する。</p> <p>(対応方針) 国内レビュアからも同様のコメントを受けており、同様の対応を実施する。</p> <p>③ 大飯3号炉及び4号炉の小破断LOCAの発生頻度 (2.2E-4/炉年)がNUREG-1829で報告されている発生頻度(1.5E-3/年)より非常に低いことに注意する必要がある。</p> <p>(対応方針) LOCA事象に関しては現時点でシステム信頼性解析のように精緻に評価する手法がなく、発生実績を0.5件と仮定して発生頻度を評価しているが、安全性向上評価のPRAを目指す海外での様々な起因事象発生頻度の評価手法について調査を実施する。</p> <p>④ 起因事象の選定に当たっては米国PWRのPRA、 NUREG/CR-6928及びNUREG-1829などに含まれる起因事象を参考に検討することが挙げられる。大飯3号炉及び4号炉への適用性の観点等から除外する場合はその理由を記載すべきである。</p> <p>(対応方針) 本評価では、同型の先行プラントで対象とされている起因事象を参考に起因事象の選定を実施しているものであるが、海外における最新状況も参考に起因事象の選定をするため、安全性向上評価のPRAの実施に際して調査を実施し選定した起因事象の妥当性を確認する。なお、例示された文献で記載されている起因事象は、現在選定している事象で代表できるか、対象プラントに適用されない事象と考えている。</p> <p>⑤ 交流電源の喪失につながる、遮断器室の空調システムの喪失が含まれていない。この起因事象を排除した根拠(例えば、部屋の加熱の計算)を示す必要がある。</p>	<p>転員にインタビューすることによって情報を得ることができる。(内部事象運転時レベル1 PRA)</p> <p>(対応方針) 今回の評価では、人間信頼性解析モデルの構築においては、運転員に対するインタビューは実施していない。運転員へのインタビューを行い、モデルに反映することで、より適切な人間信頼性解析が可能であると考えられることから、今後実施する安全性向上評価に係るPRAにおいて検討を行う。</p>	<p>ある。フォールトツリー モデルを使うことにより計算すべきであることを推奨する。</p> <p>(対応方針) 国内レビュアからも同様のコメントを受けており、同様の対応を実施する。</p> <p>(3) 泊3号炉の小破断LOCAの発生頻度(2.2E-4/炉年)がNUREG-1829で報告されている発生頻度(1.5E-3/年)より非常に低いことに注意する必要がある。</p> <p>(対応方針) LOCA事象に関しては現時点でシステム信頼性解析のように精緻に評価する手法がなく、発生実績を0.5件と仮定して発生頻度を評価しているが、安全性向上評価のPRAを目指す海外での様々な起因事象発生頻度の評価手法について調査を実施する。</p> <p>(4) 起因事象の選定に当たっては米国PWRのPRA、 NUREG/CR-6928及びNUREG-1829などに含まれる起因事象を参考に検討することが挙げられる。泊3号炉への適用性の観点等から除外する場合はその理由を記載すべきである。</p> <p>(対応方針) 本評価では、同型の先行プラントで対象とされている起因事象を参考に起因事象の選定を実施しているものであるが、海外における最新状況も参考に起因事象の選定をするため、安全性向上評価のPRAの実施に際して調査を実施し選定した起因事象の妥当性を確認する。なお、例示された文献で記載されている起因事象は、現在選定している事象で代表できるか、対象プラントに適用されない事象と考えている。</p> <p>(5) 交流電源の喪失につながる、開閉器室の空調システムの喪失が含まれていない。この起因事象を排除した根拠(例えば、部屋の加熱の計算)を示す必要がある。</p>	<p>【大飯】 ■記載表現の相違 ・など等 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【大飯】 ■設備名称の相違 ・遮断器室⇒開閉器室</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について

別紙15 泊3号炉 PRAピアレビュー実施結果について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違説明
<p>(対応方針)</p> <p>空調システムが喪失した場合に、部屋の温度が上昇し各機器が機能喪失する可能性については時間余裕の観点から低いものと考えているが、今回、対象外とした理由を文書化していないため、次回PRA時には文書化を実施する。なお、空調システムの喪失による緩和設備の機能喪失については室温評価を実施のうえ、フォールトツリー上でサポート系喪失として考慮している。</p> <p>⑥ 地震、津波PRAにおいて、内部事象PRAで使用された運転員操作のHEPが使用されているが、地震や津波による影響が考慮されなければならない。</p> <p>(対応方針)</p> <p>本評価で期待している運転員操作は全て中央制御室からの操作が可能であり、また複雑な操作が要求されないことから、内部事象PRAで用いている人的過誤確率が適用できると判断している。今後実施するPRAにおいて、現場操作や多数の操作が要求されるような人的過誤をモデル化する際には、地震や津波による影響を検討する。</p> <p>4. まとめ</p> <p>大飯3号炉及び4号炉の各PRAを対象としたピアレビューの結果、国内レビュアからの指摘事項は無かったが、推奨事項や文書化に対する指摘事項等が複数示され、安全審査の中で議論となったIS-LOCAの発生頻度に対するコメントも示された。これらのコメントに対しては、PRAの更なる品質向上に資するものと考えられることから、評価手法の見直しを含めて検討する。さらに、海外レビュアから受けたコメントについても、日米間の評価手法の違いはあるものの、反映することで、より品質の高いPRAとなり得る場合もあると考えられることから、コメントの内容を踏まえつつ、今後の対応を検討していく。</p>		<p>(対応方針)</p> <p>空調システムが喪失した場合に、部屋の温度が上昇し各機器が機能喪失する可能性については時間余裕の観点から低いものと考えているが、今回、対象外とした理由を文書化していないため、次回PRA時には文書化を実施する。なお、空調システムの喪失による緩和設備の機能喪失については室温評価を実施の上、フォールトツリー上でサポート系喪失として考慮している。</p> <p>(6) 地震、津波PRAにおいて、内部事象PRAで使用された運転員操作のHEPが使用されているが、地震や津波による影響が考慮されなければならない。</p> <p>(対応方針)</p> <p>本評価で期待している運転員操作はすべて中央制御室からの操作が可能であり、また複雑な操作が要求されないことから、内部事象PRAで用いている人的過誤確率が適用できると判断している。今後実施するPRAにおいて、現場操作や多数の操作が要求されるような人の過誤をモデル化する際には、地震や津波による影響を考慮する。</p> <p>4. まとめ</p> <p>泊3号炉の各PRAを対象としたピアレビューの結果、国内レビュアからの指摘事項は無かったが、推奨事項や文書化に対する指摘事項等が複数示され、安全審査の中で議論となつたIS-LOCAの発生頻度に対するコメントも示された。これらのコメントに対しては、PRAの更なる品質向上に資するものと考えられることから、評価手法の見直しを含めて検討する。さらに、海外レビュアから受けたコメントについても、日米間の評価手法の違いはあるものの、反映することで、より品質の高いPRAとなり得る場合もあると考えられることから、コメントの内容を踏まえつつ、今後の対応を検討していく。</p>	<p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>うえ⇨上</p> <p>【大飯】</p> <p>■記載表現の相違</p> <p>全て⇨すべて</p> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】</p> <p>■記載方針の相違</p> <p>・記載の充実（大飯と同様）</p>

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙15 泊3号炉 PRAピアレビュー実施結果について

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

表2 海外レビュアの主なコメント及び対応方針

第2章 海外レセニストの主なコメント(方針)(1/2)

第2表 海外レビューニアードの主なコメント及び対応方針（1／2）		分類	No.	コメント内容
対応方針	コメント内容			
【システム改修の起因事象の発生頻度評価】	原子炉堆積物喪失事象は日本及び米国で発生実績がないことから0.5件を推奨して発生頻度評価している。	1	1	原子炉堆積物喪失事象はプラントによって異なることから、原原子炉堆積物喪失の発生頻度の定義を規定する。また、從来通りの0.5件を想定した場合の見直しを検討する。 堆積物を用いた場合とドーナツモデルの方法を用いて原原子炉堆積物喪失の発生頻度を推算することを推奨する。
【LOCAの起因事象発生頻度評価】	NUREG-1629では、小破断 LOCA の発生頻度が 6.0E-04件/年とし堆積物を用いた場合とドーナツモデルの方法を用いて原原子炉堆積物喪失の発生頻度を推算することを推奨する。	2	2	NUREG-1629による小破断 LOCA の発生頻度が NUREG-1629 で報告されており、本評価面でも同様と見てよい。 LOCA 事象は発生確率が小さいことから、0.5 件の発生を想定して発生頻度を推定して検討する。 LOCA 事象は発生確率が小さいことから、0.5 件の発生を想定して発生頻度を推定して検討する。
【人間信頼性解析】	今回のPRAにおける人間信頼性解析では、プラントの運転員からの聞き取り調査は実施していない。	3	3	NUREG-1629による小破断 LOCA の発生頻度を想定して評価する。 PRA のプラントの運転員を交換した。PRA のシナリオ実験におけるランプの操作と次の論議を交換した。 運転員から「聞き取り調査を通じて」明らかた情報と、「手順書、表示装置、説明や訓練によって」モデル化された記述の有効性が重視されるべきことを指摘した。 これは推定されたピュア・シナリオの確率における整合性とプラントの運転員と経験との整合性を有する。
停止時 レベル1	PRA の信頼性評価では、PRA の結果に重要な影響を与えるモデルの不確実性を考慮して、全が主因傾倒傾向に対する苦心の大きさにより設定しており、不確実性要因を考慮するためのプロセスを検討する。 PRA の各技術要素についての評価を強化することができる。 PRA の各技術要素についての評価を強化することができる。	4	4	停止時 PRA の各技術要素についての評価を強化することができる。 PRA の各技術要素についての評価を強化することができる。

卷之三

- 個別評価による相違
 - ・コメントの内容が異なる
 - 【大飯】
 - 記載方針の相違
 - ・女川実績の反映
 - ・泊はコメントを例示している

1

上饭】

- 記載方針の相違
 - ・女川実績の反映
 - ・泊はコメントを例示している

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

表2 海外レビューアの主なコメント及び対応方針

第2表 海外レビューアの主なコメント及び対応方針(2/2)

泊発電所 3号炉

相違說明

- 【女川】
 - ・個別評価による相違
 - 【大飯】
 - ・コメントの内容が異なる
 - 記載方針の相違
 - ・女川実績の反映
 - ・泊はコメントを例示してい
る

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙16 「PRAの説明における参考事項(平成25年9月原子力規制庁)」への泊発電所3号炉の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

「PRAの説明における参考事項」の記載内容	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(はじめに)</p> <p>本書は、「実用発電用原子炉及びその付属設備の位置、構造及び設備に関する規則の解釈」(平成25年6月19日) (以下、「解釈」という。) 第3章第37条に基づき、原子炉設置(変更)許可申請者が、確率論的リスク評価(以下、「PRA」という。)に関し、審査のための説明に際し、参考すべき事項を示すものである。なお、申請者は、本書の整理によらない構成で説明することもできるが、その際には本書の整理と異なる点について合理的とする理由についての説明とともに各項目に相当する内容について、申請者の説明責任として示す必要がある。</p> <p>1. 新規制基準適合性の審査において提示すべきPRAの実施内容に係る資料について</p> <p>新規制基準では、「解釈第3章第37条(重大事故等の拡大の防止等)」「1-1(a)及び(b)」「2-1(a)及び(b)」及び「4-1(a)及び(b)」における事故シーケンスグループ等の抽出においてPRAを適用することが規定されており、その実施状況を確認する必要があるため、原子炉設置(変更)許可申請者においては、審査の過程において事故シーケンスグループ等の抽出におけるPRAの実施状況を説明する必要がある。本解釈における(b)には、「①個別プラントの内部事象に関する確率論的リスク評価(PRA)及び外部事象に関するPRA(適用可能なもの)又はそれに代わる方法で評価を実施すること。」とされており、外部事象に関しては、PRAの適用が可能なもの以外はそれに代わる方法について、評価条件や評価方法、評価のプロセスに関する説明(適切性の説明を含む)、評価の結果等評価結果を導くために必要と考えられる事項を整理し説明する必要がある。</p> <p>そのため、ここでは、日本原子力学会標準等を参考に基本的に想定されるPRAの実施内容を踏まえて、説明に最低限必要な項目を列記した。なお、説明に当たっては、実施したPRAの内容を踏まえてここに記載している項目に加えて説明すべき事項を抽出し、説明性の観点から再構成するなど、申請者の説明責任として自ら十分検討すべきことを付言する。</p>	<p>別紙14 「PRAの説明における参考事項(平成25年9月原子力規制庁)」への大飯発電所3号炉及び4号炉PRAの対応状況</p> <p>今回事故シーケンスグループの抽出・選定を目的に実施したPRAについて、「PRAの説明における参考事項」との対応を逐条で確認した結果を次表に示す。</p>	<p>別紙16 「PRAの説明における参考事項(平成25年9月原子力規制庁)」への女川原子力発電所2号炉PRAの対応状況</p> <p>「別添 女川原子力発電所2号炉 確率論的リスク評価(PRA)について」における対応状況を以下に示し、その対応箇所の項目を()で記載する。</p>	<p>別紙16 「PRAの説明における参考事項(平成25年9月原子力規制庁)」への泊発電所3号炉PRAの対応状況</p> <p>「別添 泊発電所3号炉 確率論的リスク評価(PRA)について」における対応状況を以下に示し、その対応箇所の項目を()で記載する。</p>	<p>【大飯】 ■付番の相違 ・資料番号の相違 【女川】 ■名称の相違 ・申請プラント名称 (以下、相違理由説明を省略) 【泊】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 (以下、相違理由説明を省略)</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙16 「PRAの説明における参考事項(平成25年9月原子力規制庁)」への泊発電所3号炉の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

「PRAの説明における参考事項」の記載内容	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
2. PRAの評価対象	<p>今回の原子炉等規制法改正後の初回設置（変更）許可時においては、これまでの許認可実績を踏まえて、規制上を行う事故シーケンスグループ等の選定への活用にあることの担保が得られている対策を基にPRAを実施するものを考慮し、これまで整備してきたアクシデントマネジメント策あり、PRAの前提となっている設備状況等についてまずや福島第一原子力発電所事故以降に実施した各種対策などを整理する必要があり、評価対象を明示すること（例：下含めず、設置許可取得済の設備の機能にのみ期待する仮想的なプラント状態を評価対象としてPRAモデルを構築した。※作動信号発信失敗時の手動信号、自動作動失敗時の手動作動など、設計基準設備の機能を作動させるためのバックアップ操作は期待</p>	<p>今回実施するPRAの目的が重大事故対策設備の有効性評価を行う事故シーケンスグループ等の選定への活用にあることを考慮し、これまで整備してきたアクシデントマネジメント策や緊急安全対策等を考慮しない仮想的なプラント状態を評価対象としてPRAモデルを構築した。</p>	<p>今回実施するPRAの目的が重大事故対策設備の有効性評価を行う事故シーケンスグループ等の選定への活用にあることを考慮し、これまで整備してきたアクシデントマネジメント策や緊急安全対策等を考慮しない仮想的なプラント状態を評価対象としてPRAモデルを構築した。</p>	<p>【大飯】 ■評価方針の相違 ・女川実績の反映 ・泊は再稼働までに整備する防潮堤等の設計基準対象施設を考慮した評価を実施</p>
3. レベル1PRA				
3. 1 内部事象				
a. 対象プラント				
①対象とするプラントの説明	①PRAの中で考慮する設備を ■ プラント仕様や必要となる系統ごとに整理した。	①PRAの中で考慮する設備を ■ プラント仕様や必要となる系統ごとに整理した。 (3.1.1.a. 対象プラント)	①PRAの中で考慮する設備を ■ プラント仕様や必要となる系統ごとに整理した。 (3.1.1.a. 対象プラント)	【大飯】 【女川】 ■記載表現の相違
● 設計基準事故対処設備であり、重大事故等の対処に用いる設備（以下「対処設備」という。）等、PRAの中で考慮する設備の一覧及び設備の説明	●毎に整理した。			
②停止時のプラント状態の推移（停止時PRAのみ）	②停止時PRAで記載	②停止時PRAで記載	②停止時PRAで記載	
③プラント状態分類（停止時PRAのみ）	③停止時PRAで記載	③停止時PRAで記載	③停止時PRAで記載	
● プラント状態分類の考え方				
● プラント状態の分類結果				
b. 起因事象				
①評価対象とした起因事象のリスト、説明及び発生頻度	①	①	①	
● 起因事象リスト、説明及び発生頻度	●通常の運転状態を妨げる事象であって、炉心損傷に波及する可能性がある事象を選定した。また、その事象の説明及び発生頻度を整理した。	●通常の運転状態を妨げる事象であって、炉心損傷に波及する可能性がある事象を選定した。また、その事象の説明及び発生頻度を整理した。 (3.1.1.b. 起因事象①(1) 起因事象の選定)	●通常の運転状態を妨げる事象であって、炉心損傷に波及する可能性がある事象を選定した。また、その事象の説明及び発生頻度を整理した。 (3.1.1.b. 起因事象①(1) 起因事象の選定)	
● 起因事象の抽出の方法、グループ化している場合に	●PRAで考慮する起因事象を国内外の評価事例を もとに 選定し、主にプラントの運転経験から得られた起因事象の発生件数と運転実績から発生頻度を求めた。グループ化に当たっては、事象シナリオの展開が類似しており、同一の緩和機能が必要とされるグループに分類した。	●PRAで考慮する起因事象を国内外の評価事例を もとに 選定し、主にプラントの運転経験から得られた起因事象の発生件数と運転実績から発生頻度を求めた。グループ化に当たっては、事象シナリオの展開が類似しており、同一の緩和機能が必要とされるグループに分類した。 (3.1.1.b. 起因事象①(4) 起因事象の発生頻度評価、(3) 起因事象のグループ化)	●PRAで考慮する起因事象を国内外の評価事例を もとに 選定し、主にプラントの運転経験から得られた起因事象の発生件数と運転実績から発生頻度を求めた。グループ化に当たっては、事象シナリオの展開が類似しており、同一の緩和機能が必要とされるグループに分類した。 (3.1.1.b. 起因事象①(4) 起因事象の発生頻度評価、(3) 起因事象のグループ化)	【大飯】 【女川】 ■記載表現の相違
● 対象外とした起因事象と、対象外とした理由	●発生の可能性が極めて低いか、または発生を仮定してもその影響が限定される起因事象は評価対象から対象外とした。	●発生の可能性が極めて低いか又は発生を仮定してもその影響が限定される起因事象は除外した。 (3.1.1.b. 起因事象①(2) 同定した起因事象の除外)	●発生の可能性が極めて低いか、又は発生を仮定してもその影響が限定される起因事象は除外した。 (3.1.1.b. 起因事象①(2) 同定した起因事象の除外)	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙16「PRAの説明における参考事項(平成25年9月原子力規制庁)」への泊発電所3号炉の対応状況

赤字: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

「PRAの説明における参考事項」の記載内容	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
c. 成功基準				
①成功基準の一覧表				
● 炉心損傷の定義	●炉心損傷の定義をシナリオ（一般、CV 内除熱シナリオ時、Non-LOCA 時）ごとに整理し、成功基準を決定した。	① ●以下を満足できない場合、炉心損傷と判定した。 ・燃料被覆管の最高温度が1200°C以下であること ・燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの15%以下であること (3.1.1.c. 成功基準 ① (1) 炉心損傷判定条件)	① ●炉心損傷の定義シナリオ（一般、CV 内除熱シナリオ時、Non-LOCA 時）ごとに整理し、成功基準を決定した。 (3.1.1.c. 成功基準 ① (1) 炉心損傷判定条件)	【女川】 ■評価方針の相違 ・泊は一般的な炉心損傷条件（女川と同様）のほか、PWR 特有の事故シナリオに関する成功基準を追加している。（大飯と同様）
● 起因事象ごとの成功基準の一覧表	●成功基準の一覧表は起因事象ごとに整理した。	●成功基準の一覧表は起因事象ごとに整理した。 (3.1.1.c. 成功基準① (2) 起因事象ごとの成功基準)	●成功基準の一覧表は起因事象ごとに整理した。 (3.1.1.c. 成功基準① (2) 起因事象ごとの成功基準)	
● 対処設備作動までの余裕時間及び使命時間	●運転員操作を必要とする設備の余裕時間については診断余裕時間として評価、設定した。また、使命時間については喪失した設備の復旧や追加の運転員操作が期待でき、当該事故シーケンスに至る確率も小さいと判断し、一律24時間と設定した。	●運転員操作を必要とする設備の余裕時間について評価、設定した。また、使命時間については事故シナリオの特性及び緩和設備の能力に基づいて、プラントを安定な状態とすることが可能な時間として一律24時間と設定した。 (3.1.1.c. 成功基準① (3) 対処設備作動までの余裕時間及び使命時間)	●運転員操作を必要とする設備の余裕時間について評価、設定した。また、使命時間については喪失した設備の復旧や追加の運転員操作が期待でき、当該事故シーケンスに至る確率も小さいと判断し、一律24時間と設定した。 (3.1.1.c. 成功基準① (3) 対処設備作動までの余裕時間及び使命時間)	【女川】 ■記載方針の相違 ・記載の充実 ・使命時間は学会標準の観点を踏まえて24時間を設定しており、女川と評価方針の相違はない。 (大飯と同様)
● 成功基準設定のために热水力解析等を実施した場合は使用した解析結果、及び使用した解析コードの検証性	●成功基準解析については過去に実施した解析結果を参照した。使用した解析コードについては過去の許認可で使用されたもの、または公開文献等で検証されていることを確認した。	●成功基準解析については過去に実施した解析結果を参照した。使用した解析コードについては、原子炉施設の許認可審査で十分な実績を有しております、検証が行われていることを確認した。 (3.1.1.c. 成功基準① (4) 热水力解析等の解析結果及び解析コードの検証性)	●成功基準解析については過去に実施した解析結果を参照した。使用した解析コードについては、原子炉施設の許認可審査で十分な実績を有しております、検証が行われていることを確認した。 (3.1.1.c. 成功基準① (4) 热水力解析等の解析結果及び解析コードの検証性)	
d. 事故シーケンス				
①イベントツリー				
● イベントツリー図				
● ヘディング、事故進展及び最終状態の説明				
● イベントツリー作成上の主要な仮定	①各起因事象に対して、炉心損傷を防止するために必要な安全機能及び安全機能を達成するために必要な緩和設備や緩和操作を検討し、炉心損傷に至る事故シーケンスをイベントツリーとして展開した。イベントツリー図の作成に当たって、以下を実施した。 ・安全機能及び成功基準の同定に基づきイベントツリーのヘディングを設定 ・事故進展を整理し、最終状態を明確化 ・イベントツリー作成上の主要な仮定について明確化	①各起因事象に対して、炉心損傷を防止するために必要な緩和設備や緩和操作を検討し、炉心損傷に至る事故シーケンスをイベントツリーとして展開した。イベントツリー図の作成に当たって、以下を実施した。 ・安全機能及び成功基準の同定に基づきイベントツリーのヘディングを設定 ・事故進展を整理し、最終状態を明確化 ・イベントツリー作成上の主要な仮定について明確化 (3.1.1.d. 事故シーケンス)	①各起因事象に対して、炉心損傷を防止するために必要な安全機能及び安全機能を達成するために必要な緩和設備や緩和操作を検討し、炉心損傷に至る事故シーケンスをイベントツリーとして展開した。イベントツリー図の作成に当たって、以下を実施した。 ・安全機能及び成功基準の同定に基づきイベントツリーのヘディングを設定 ・事故進展を整理し、最終状態を明確化 ・イベントツリー作成上の主要な仮定について明確化 (3.1.1.d. 事故シーケンス)	【女川】 ■記載表現の相違 ・記載充実のため（大飯と同様）
e. システム信頼性				
①評価対象としたシステムとその説明	①評価対象としたシステムについては一覧表を作成し、それぞれのシステムごとに概要、機能、系統図、必要とするサポート系、試験、システム信頼性評価上の主要な仮定を整理した。	①評価対象としたシステムについては一覧表を作成し、それぞれのシステムごとに概要、機能、系統図、必要とするサポート系、試験、システム信頼性評価上の主要な仮定を整理した。 (3.1.1.e. システム信頼性 ① 評価対象としたシステムとその説明)	①評価対象としたシステムについては一覧表を作成し、それぞれのシステムごとに概要、機能、系統図、必要とするサポート系、試験、システム信頼性評価上の主要な仮定を整理した。 (3.1.1.e. システム信頼性 ① 評価対象としたシステムとその説明)	
②システム信頼性評価手法	②システム信頼性解析ではイベントツリーのヘディングに対応するフロントライン系とそのサポート系について、フォールトツリーを作成し、信頼性を評価した。	②システム信頼性解析ではイベントツリーのヘディングに対応するフロントライン系とそのサポート系について、フォールトツリーを作成し、信頼性を評価した。	②システム信頼性解析ではイベントツリーのヘディングに対応するフロントライン系とそのサポート系について、フォールトツリーを作成し、信頼性を評価した。	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙16 「PRAの説明における参考事項(平成25年9月原子力規制庁)」への泊発電所3号炉の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

「PRAの説明における参考事項」の記載内容	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
③システム信頼性評価の結果 ● 起因事象ごとのシステム信頼性評価結果 ● 主要なミニマルカットセット(FTを用いた場合)	③システム信頼性解析の結果について、起因事象ごとに結果が異なるものは起因事象ごとに評価し、主要なミニマルカットセットの評価も実施した。 ④システム信頼性評価を実施せずに設定した非信頼度と④1次冷却材ポンプシールLOCAなどシステム信頼性評価を実施せずに設定した非信頼度については、その根拠を明確にした。	(3.1.1.e. システム信頼性② システム信頼性評価手法) ③システム信頼性解析の結果について、起因事象ごとに結果が異なるものは起因事象ごとに評価し、主要なミニマルカットセットの評価も実施した。 (3.1.1.e. システム信頼性③ システム信頼性評価の結果) ④制御棒挿入失敗確率、S/R弁開放失敗確率、S/R弁再閉失敗確率についてシステム信頼性評価を実施せずに非信頼度を設定しており、その根拠を明確にした。 (3.1.1.e. システム信頼性④ システム信頼性評価を実施せずに設定した非信頼度とその根拠)	(3.1.1.e. システム信頼性② システム信頼性評価手法) ③システム信頼性解析の結果について、起因事象ごとに結果が異なるものは起因事象ごとに評価し、主要なミニマルカットセットの評価も実施した。 (3.1.1.e. システム信頼性③ システム信頼性評価の結果) ④1次冷却材ポンプシールLOCA発生確率についてシステム信頼性評価を実施せずに非信頼度を設定しており、その根拠を明確にした。 (3.1.1.e. システム信頼性④ システム信頼性評価を実施せずに設定した非信頼度とその根拠)	【女川】 ■設計の相違 (大飯と同様)
f. 信頼性パラメータ ①非信頼度を構成する要素と評価式 ②機器故障率パラメータの一覧 ● 機器故障率パラメータの設定方法（機器の分類、機器の境界、故障モードの分類等） ● 機器故障率パラメータの一覧（故障モード、故障率等） ● 機器故障率パラメータの不確実さ幅 ③機器復帰の取扱い方法及び機器復帰失敗確率 ④待機除外確率	①非信頼度を構成する要素としては、機器故障率データ、共通要因故障パラメータ、試験による待機除外データ、修復による待機除外データ等があり、それぞれの評価式に基づき非信頼度を評価した。 ②機器故障率パラメータについては主にNUCIAに従って、機器の分類、機器の境界、故障モードの分類を行った。 ③本評価では故障した機器の使命時間中の復旧は考慮していない。 ④待機除外確率は試験による待機除外、修復による待機除外を考慮しており、ともに供用可能時間と供用不能時間から確率を算出した。	①非信頼度を構成する要素としては、機器故障率データ、共通要因故障パラメータ、試験又は保守作業による待機除外確率等があり、それぞれの評価式に基づき非信頼度を評価した。 (3.1.1.f. 信頼性パラメータ ① 非信頼度を構成する要素と評価式) ②機器故障率パラメータについては原子力安全推進協会が管理している原子力施設情報公開ライブラリNUCIAに従い、機器の分類、機器の境界、故障モードの分類を行った。 (3.1.1.f. 信頼性パラメータ ② 機器故障率パラメータの一覧) ③本評価では外部電源の復旧に期待している。 (3.1.1.f. 信頼性パラメータ ③ 機器復帰の取扱い方法及び機器復帰失敗確率) ④待機除外確率は保守作業による待機除外を考慮しており、保守頻度と平均修復時間から確率を算出した。 (3.1.1.f. 信頼性パラメータ ④ 待機除外確率)	①非信頼度を構成する要素としては、機器故障率データ、共通要因故障パラメータ、試験又は保守作業による待機除外確率等があり、それぞれの評価式に基づき非信頼度を評価した。 (3.1.1.f. 信頼性パラメータ ① 非信頼度を構成する要素と評価式) ②機器故障率パラメータについては原子力安全推進協会が管理している原子力施設情報公開ライブラリNUCIAに従い、機器の分類、機器の境界、故障モードの分類を行った。 (3.1.1.f. 信頼性パラメータ ② 機器故障率パラメータの一覧) ③本評価では故障した機器の使命時間中の復旧は考慮していない。 (3.1.1.f. 信頼性パラメータ ③ 機器復帰の取扱い方法及び機器復帰失敗確率) ④待機除外確率は試験又は保守作業による待機除外を考慮しており、ともに供用可能時間と供用不能時間から確率を算出した。 (3.1.1.f. 信頼性パラメータ ④ 待機除外確率)	【女川】 ■評価方針の相違 ・女川は軽微な不具合発生に伴う保守作業を主に考慮しているのに対し、泊は保安規定に定めるLOOの逸脱時に要求される措置として実施する「修復作業」を考慮（「修復作業」は保安規定に記載の用語）（大飯と同様） (以下、相違理由説明を省略)
				【女川】 ■評価方針の相違 ・泊は機器（外部電源を含む）の復旧を考慮していない。（大飯と同様）
				【女川】 ■評価方針の相違 ・女川は試験による待機除外確率は無視できるほど小さいと判断し、モデル化対象外としているが、泊はモデル化している。（大飯と同様）
				【女川】 ■記載表現の相違 ・共用可能時間と保守頻度は逆数の関係、供用不能時間と平均修復時間は同等の関係であり、評価方針に相違はない。（大飯と同様）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙16 「PRAの説明における参考事項(平成25年9月原子力規制庁)」への泊発電所3号炉の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

「PRAの説明における参考事項」の記載内容	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
⑤共通要因故障の評価方法と共通要因故障パラメータ	⑤共通要因故障の発生要因を分析し、考慮するものについてはMGLパラメータを使用した。	⑤共通要因故障の発生要因を分析し、考慮するものについてはMGLパラメータを使用した。 (3.1.1.f. 信頼性パラメータ ⑤ 共通要因故障の評価方法と共通要因故障パラメータ)	⑤共通要因故障の発生要因を分析し、考慮するものについてはMGLパラメータを使用した。 (3.1.1.f. 信頼性パラメータ ⑤ 共通要因故障の評価方法と共通要因故障パラメータ)	
g. 人的過誤				
①評価対象とした人的過誤及び評価結果	①人的過誤ではTHERP手法を用いて人的過誤率を評価した。人的過誤は起因事象発生前と起因事象発生後で分類し、さらに起因事象発生前は復旧忘れ、起因事象発生後は診断失敗、操作失敗、読み取り失敗と分類した。診断失敗は許容時間から人的過誤率を評価した。	①人的過誤ではTHERP手法を用いて人的過誤率を評価した。人的過誤は起因事象発生前と起因事象発生後で分類し、さらに起因事象発生前は復旧忘れ、起因事象発生後は診断失敗、操作失敗と分類した。診断失敗は許容時間から人的過誤率を評価し敗、読み取り失敗と分類した。診断失敗は許容時間から人的過誤率を評価した。人的過誤評価結果については、事故前及び事故後で一覧表として整理した。	①人的過誤ではTHERP手法を用いて人的過誤率を評価した。人的過誤は起因事象発生前と起因事象発生後で分類し、さらに起因事象発生前は復旧忘れ、起因事象発生後は診断失敗、操作失敗と分類した。診断失敗は許容時間から人的過誤率を評価し敗、読み取り失敗と分類した。診断失敗は許容時間から人的過誤率を評価した。人的過誤評価結果については、事故前及び事故後で一覧表として整理した。	
● 人的過誤の評価に用いた手法				
● 人的過誤の分類、人的操作に対する許容時間、過誤回復の取扱い				
● 人的過誤評価結果	人的過誤評価結果については、事故前及び事故後で一覧表で整理した。			
● 人的過誤評価用いた主要な仮定	発電所の運用を人的過誤評価の主要な仮定に反映した。	なお、発電所の運用を人的過誤評価の主要な仮定に反映した。 (3.1.1.g. 人的過誤)	なお、発電所の運用を人的過誤評価の主要な仮定に反映した。 (3.1.1.g. 人的過誤)	【女川】 ■評価方針の相違 ・泊は運転手順書の「読み取り失敗」に係る人的過誤を考慮している。 (大飯と同様) 【大飯】 【女川】 ■記載表現の相違
h. 炉心損傷頻度				
①炉心損傷頻度の算出に用いた方法	①フォールトツリー結合法を用いて評価を行っている。計算コードRiskSpectrumを用いてイベントツリー解析、フォールトツリー解析を行い、炉心損傷頻度の算出を行った。	①フォールトツリー結合法を用いて評価を行っている。計算コードRiskSpectrum&PSAを用いてイベントツリー解析、フォールトツリー解析を行い、炉心損傷頻度の算出を行った。 (3.1.1.h. 炉心損傷頻度 ① 炉心損傷頻度の算出に用いた方法)	①フォールトツリー結合法を用いて評価を行っている。計算コードRiskSpectrum&PSAを用いてイベントツリー解析、フォールトツリー解析を行い、炉心損傷頻度の算出を行った。 (3.1.1.h. 炉心損傷頻度 ① 炉心損傷頻度の算出に用いた方法)	
②炉心損傷頻度				
● 全炉心損傷頻度及び主要な事故シーケンスと分析	②全炉心損傷頻度、起因事象別の炉心損傷頻度及び主要な事故シーケンスを整理し、結果の分析を行った。プラント損傷状態別炉心損傷頻度はレベル1PRAでは不要であるが、レベル1.5PRAを実施するために算出した。（レベル1.5PRA資料に記載）	②全炉心損傷頻度、起因事象別の炉心損傷頻度及び主要な事故シーケンスを整理し、結果の分析を行った。プラント損傷状態別炉心損傷頻度はレベル1PRAでは不要であるが、レベル1.5PRAを実施するために算出した。（レベル1.5PRA資料に記載） (3.1.1.h. 炉心損傷頻度② 炉心損傷頻度)	②全炉心損傷頻度、起因事象別の炉心損傷頻度及び主要な事故シーケンスを整理し、結果の分析を行った。プラント損傷状態別炉心損傷頻度はレベル1PRAでは不要であるが、レベル1.5PRAを実施するために算出した。（レベル1.5PRA資料に記載） (3.1.1.h. 炉心損傷頻度② 炉心損傷頻度)	
● 起因事象別の炉心損傷頻度及び主要な事故シーケンスと分析				
● プラント損傷状態別炉心損傷頻度及び主要な事故シーケンスの分析				
③重要度解析、不確実さ解析及び感度解析	③PRA結果の活用目的である事故シーケンスグループ等の選定に係る炉心損傷頻度の相対的な割合の確認に際しての参考として不確実さ解析を実施した。また、炉心損傷に至る支配的な要因を確認する観点で重要度解析を実施した。さらに、対象項目として評価結果に影響を及ぼす可能性のある仮定、データ等を選定し感度解析を実施した。	③炉心損傷頻度に至る支配的な要因を確認する観点で、重要度解析を実施した。また、PRA結果の活用目的である事故シーケンスグループ等の選定に係る炉心損傷頻度の相対的な割合の確認に際しての参考として不確実さ解析を実施した。なお、対象項目として評価結果に影響を及ぼす可能性のある仮定、データ等を選定し感度解析を実施した。 (3.1.1.h. 炉心損傷頻度③ 重要度解析、不確実さ解析及び感度解析)	③炉心損傷に至る支配的な要因を確認する観点で重要度解析を実施した。また、PRA結果の活用目的である事故シーケンスグループ等の選定に係る炉心損傷頻度の相対的な割合の確認に際しての参考として不確実さ解析を実施した。なお、対象項目として評価結果に影響を及ぼす可能性のある仮定、データ等を選定し感度解析を実施した。 (3.1.1.h. 炉心損傷頻度③ 重要度解析、不確実さ解析及び感度解析)	【女川】 ■記載表現の相違 ・記載の適正化（大飯と同様）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙16「PRAの説明における参考事項(平成25年9月原子力規制庁)」への泊発電所3号炉の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

「PRAの説明における参考事項」の記載内容	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3. レベル1 PRA				
3. 1 内部事象（停止時）				
a. 対象プラント				
①対象とするプラントの説明	①PRAの中で考慮する設備を、 プラント仕様や必要となる系統ごとに整理した。	①PRAの中で考慮する設備を、 プラント仕様や必要となる系統ごとに整理した。(3.1.2.a. 対象プラント ①対象とするプラントの説明)	①PRAの中で考慮する設備を プラント仕様や必要となる系統ごとに整理した。(3.1.2.a. 対象プラント ①対象とするプラントの説明)	【大飯】 【女川】 ■記載表現の相違
● 設計基準事故対処設備であり、重大事故等の対処に毎に整理した。				
用いる設備（以下「対処設備」という。）等、PRAの中で考慮する設備の一覧及び設備の説明				
②停止時のプラント状態の推移（停止時PRAのみ）	②停止時のプラント状態の推移を図に整理した。	②停止時のプラント状態の推移を図に整理した。(3.1.2.a. 対象プラント ②停止時のプラント状態の推移)	②停止時のプラント状態の推移を図に整理した。(3.1.2.a. 対象プラント ②停止時のプラント状態の推移)	
③プラント状態分類（停止時PRAのみ）	③原子炉冷却材のインベントリー（水位）、温度、圧力などのプラントパラメータの類似性、保守点検状況に応じた緩和設備の使用可能性、起因事象、成功基準、時間余裕に関する類似性の観点から、評価対象期間を15のPOS(Plant Operational State)に分類し、POS4, 5, 9, 10, 12を評価対象とした。	③原子炉冷却材のインベントリー（水位）、温度、圧力などのプラントパラメータの類似性、保守点検状況に応じた緩和設備の使用可能性、起因事象、成功基準、余裕時間に関する類似性の観点から、 分類を行った。(3.1.2.a. 対象プラント ③プラント状態分類)	③原子炉冷却材のインベントリー（水位）、温度、圧力などのプラントパラメータの類似性、保守点検状況に応じた緩和設備の使用可能性、起因事象、成功基準、時間余裕に関する類似性の観点から、 評価対象期間を15のプラント状態分類(POS : Plant Operational State)に分類し、POS4, 5, 9, 10, 12を評価対象とした。(3.1.2.a. 対象プラント ③プラント状態分類)	【大飯】 【女川】 ■記載表現の相違 ■記載方針の相違 ・記載充実のため（大飯と同様）
● プラント状態分類の考え方				
● プラント状態の分類結果				
b. 起因事象				
①評価対象とした起因事象のリスト、説明及び発生頻度				
● 起因事象リスト、説明及び発生頻度	●炉心損傷に波及する可能性がある事象を選定した。また、その事象の説明及び発生頻度を整理した。	① ●通常の運転状態を妨げる事象であって、炉心損傷に波及する可能性がある事象を選定した。また、その事象の説明及び発生頻度を整理した。(3.1.2.b. 起因事象 ①(1)起因事象の選定, (4)起因事象の発生頻度評価)	① ●通常の運転状態を妨げる事象であって、炉心損傷に波及する可能性がある事象を選定した。また、その事象の説明及び発生頻度を整理した。(3.1.2.b. 起因事象 ①(1)起因事象の選定, (4)起因事象の発生頻度評価)	
● 起因事象の抽出の方法、グループ化している場合に該当するための考え方、発生頻度の評価方法	●PRAで考慮する起因事象をPOS毎に同定した。網羅的に同定するため以下の手法により体系的に分析・抽出した。 ・原子力施設運転管理年報等による国内プラントのトラブル事例のレビュー ・マスター・ロジックダイヤグラムに基づく分析 ・既往のPRA等による、国内外における起因事象に関する評価事例の分析	●PRAで考慮する起因事象を プラント状態分類(POS)毎に同定した。 網羅的に同定するため以下の手法により体系的に分析・抽出した。 ・原子力施設運転管理年報等による国内プラントのトラブル事例のレビュー ・マスター・ロジックダイヤグラムに基づく分析 ・既往のPRA等による、国内外における起因事象に関する評価事例の分析 (3.1.2.b. 起因事象 ①(3)起因事象のグループ化, (4)起因事象の発生頻度評価)	●PRAで考慮する起因事象を POSごとに同定した。 網羅的に同定するため以下の手法により体系的に分析・抽出した。 ・原子力施設運転管理年報等による国内プラントのトラブル事例のレビュー ・マスター・ロジックダイヤグラムに基づく分析 ・既往のPRA等による、国内外における起因事象に関する評価事例の分析 (3.1.2.b. 起因事象 ①(3)起因事象のグループ化, (4)起因事象の発生頻度評価)	【女川】 ■記載表現の相違 ・3.1.a.③で読み替えている（大飯と同様）
● 対象外とした起因事象と、対象外とした理由	●発生の可能性が極めて低いか、または発生を仮定してもその影響が限定される起因事象は評価対象外とした。	●発生の可能性が極めて低いか又は発生を仮定してもその影響が限定される起因事象は評価対象外とした。(3.1.2.b. 起因事象 ①(2)同定した起因事象の除外)	●発生の可能性が極めて低いか又は発生を仮定してもその影響が限定される起因事象は評価対象外とした。(3.1.2.b. 起因事象 ①(2)同定した起因事象の除外)	
c. 成功基準				
①成功基準の一覧表				
● 炉心損傷の定義	●炉心損傷を有効燃料長頂部が露出した状態、又は、ほう素希釈時に未臨界を維持できない状態（未臨界維持機能喪失時）として定義した。	① ●「有効燃料長頂部が露出した状態」と設定した。(3.1.2.c. 成功基準 ①(1) 炉心損傷判定条件)	① ●炉心損傷を有効燃料長頂部が露出した状態、又は、ほう素希釈時に未臨界を維持できない状態（未臨界維持機能喪失時）として定義した。(3.1.2.c. 成功基準 ①(1) 損傷判定条件)	【女川】 ■評価方針の相違 ・泊はPWR特有のシナリオ（希釈時未臨界維持失敗）に関する成功基準を追加している。（大飯と同様）
● 起因事象ごとの成功基準の一覧表	●安全機能として期待できるか否かの判断基準として、除熱機能の観点から起因事象毎に一覧表として整理した。	●注水機能及び除熱機能の観点から、成功基準の一覧表を起因事象ごとに整理した。	●注水機能及び除熱機能の観点から、成功基準の一覧表を起因事象ごとに整理した。	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙16 「PRAの説明における参考事項(平成25年9月原子力規制庁)」への泊発電所3号炉の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

「PRAの説明における参考事項」の記載内容	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
● 対処設備作動までの余裕時間及び使命時間	●運転員操作を必要とする設備の余裕時間については診断余裕時間として評価、設定した。また、使命時間については、事故後24時間まで安定冷却が可能であれば、喪失した設備の復旧や追加の運転員操作に期待できると判断し、使命時間を「24時間」と設定した。	(3.1.2.c. 成功基準 ①(2)起因事象ごとの成功基準) ●運転員操作を必要とする設備の時間余裕について評価、設定した。また、事故シナリオの特性及び緩和設備の能力に基づいて、プラントを安定な状態とすることが可能な時間として使命時間に24時間と設定した。(3.1.2.c. 成功基準 ①(3)対処設備作動までの余裕時間及び使命時間)	(3.1.2.c. 成功基準 ①(2)起因事象ごとの成功基準) ●運転員操作を必要とする設備の時間余裕について評価、設定した。また、使命時間については、事故後24時間まで安定冷却が可能であれば、喪失した設備の復旧や追加の運転員操作が期待できると判断し、使命時間を24時間と設定した。(3.1.2.c. 成功基準 ①(3)対処設備作動までの余裕時間及び使命時間)	【女川】 ■記載方針の相違 ・記載の充実 ・使命時間は学会標準の觀点を踏まえて24時間を設定しており、女川と評価方針の相違はない。 (大飯と同様)
● 成功基準設定のために熱水力解析等を実施した場合は使用した解析結果、及び使用した解析コードの検証性	●成功基準設定のために熱水力解析を実施していない。	●成功基準設定のために熱水力解析を実施していない。 (3.1.2.c. 成功基準 ①(4)熱水力解析等の解析結果、及び解析コードの検証性)	●成功基準設定のために熱水力解析を実施していない。 (3.1.2.c. 成功基準 ①(4)熱水力解析等の解析結果、及び解析コードの検証性)	
d. 事故シーケンス				
①イベントツリー	①各起因事象に対して、炉心損傷を防止するために必要な安全機能及び安全機能を達成するために必要な緩和設備や緩和操作を検討し、炉心損傷に至る事故シーケンスをイベントツリーとして展開した。イベントツリー図の作成に当たって、以下を実施した。 ・安全機能及び成功基準の同定に基づきイベントツリーのヘディングを設定 ・事故進展を整理し、最終状態を明確化 ・イベントツリー作成上での仮定について明確化	①各起因事象に対して、炉心損傷を防止するために必要な緩和設備や緩和操作を検討し、炉心損傷に至る事故シーケンスをイベントツリーとして展開した。 イベントツリー図の作成に当たって、以下を実施した。 ・安全機能及び成功基準の同定に基づきイベントツリーのヘディングを設定 ・事故進展を整理し、最終状態を明確化 ・イベントツリー作成上での仮定について明確化 (3.1.2.d. 事故シーケンス)	①各起因事象に対して、炉心損傷を防止するために必要な安全機能及び安全機能を達成するために必要な緩和設備や緩和操作を検討し、炉心損傷に至る事故シーケンスをイベントツリーとして展開した。 イベントツリー図の作成に当たって、以下を実施した。 ・安全機能及び成功基準の同定に基づきイベントツリーのヘディングを設定 ・事故進展を整理し、最終状態を明確化 ・イベントツリー作成上での仮定について明確化 (3.1.2.d. 事故シーケンス)	【女川】 ■記載表現の相違 ・記載充実のため(大飯と同様)
e. システム信頼性				
①評価対象としたシステムとその説明	①評価対象としたシステムについては一覧表を作成し、それぞれのシステムごとに概要、機能、系統図、必要とするサポート系、試験、システム信頼性評価上の主要な仮定を整理した。	①評価対象としたシステムについては一覧表を作成し、それぞれのシステムごとに概要、機能、系統図、必要とするサポート系、試験、システム信頼性評価上の主要な仮定を整理した。 (3.1.2.e. システム信頼性 ①評価対象としたシステムとその説明)	①評価対象としたシステムについては一覧表を作成し、それぞれのシステムごとに概要、機能、系統図、必要とするサポート系、試験、システム信頼性評価上の主要な仮定を整理した。 (3.1.2.e. システム信頼性 ①評価対象としたシステムとその説明)	
②システム信頼性評価手法	②システム信頼性解析ではイベントツリーのヘディングに対応するフロントライン系とそのサポート系について、フォールトツリーを作成し、信頼性を評価した。	②システム信頼性解析ではイベントツリーのヘディングに対応するフロントライン系とそのサポート系について、フォールトツリーを作成し、信頼性を評価した。(3.1.2.e. システム信頼性 ②システム信頼性評価手法)	②システム信頼性解析ではイベントツリーのヘディングに対応するフロントライン系とそのサポート系について、フォールトツリーを作成し、信頼性を評価した。(3.1.2.e. システム信頼性 ②システム信頼性評価手法)	
③システム信頼性評価の結果	③システム信頼性解析の結果について、起因事象ごとに結果が異なるものは起因事象ごとに評価し、主要なミニマルカットセットの評価も実施した。	③システム信頼性解析の結果について、起因事象ごとに結果が異なるものは起因事象ごとに評価し、主要なミニマルカットセットの評価も実施した。(3.1.2.e. システム信頼性 ③システム信頼性評価の結果)	③システム信頼性解析の結果について、起因事象ごとに結果が異なるものは起因事象ごとに評価し、主要なミニマルカットセットの評価も実施した。(3.1.2.e. システム信頼性 ③システム信頼性評価の結果)	
④システム信頼性評価を実施せずに設定した非信頼度とその根拠	④システム信頼性評価をせずに設定した非信頼度はない。	④システム信頼性評価をせずに設定した非信頼度はない。 (3.1.2.e. システム信頼性 ④システム信頼性評価を実施せずに設定した非信頼度とその根拠)	④システム信頼性評価をせずに設定した非信頼度はない。 (3.1.2.e. システム信頼性 ④システム信頼性評価を実施せずに設定した非信頼度とその根拠)	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙16「PRAの説明における参考事項(平成25年9月原子力規制庁)」への泊発電所3号炉の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

「PRAの説明における参考事項」の記載内容	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
f. 信頼性パラメータ				
①非信頼度を構成する要素と評価式	①非信頼度を構成する要素としては、機器故障率データ、 共通原因故障パラメータ等 があり、それぞれの評価式に基づき非信頼度を評価した。	①非信頼度を構成する要素としては、機器故障率データ、 共通要因故障パラメータ 、試験又は 保守 作業による待機除外確率等があり、それぞれの評価式に基づき非信頼度を評価した。 (3.1.2.f. 信頼性パラメータ ①非信頼度を構成する要素と評価式)	①非信頼度を構成する要素としては、機器故障率データ、 共通要因故障パラメータ 、試験又は 保守 作業による待機除外確率等があり、それぞれの評価式に基づき非信頼度を評価した。 (3.1.2.f. 信頼性パラメータ ①非信頼度を構成する要素と評価式)	【大飯】 ■記載表現の相違 ・女川に記載統一 ・大飯は「等」の中に試験又は 保修 作業による待機除外確率を含んでおり、評価方針の相違はない。
②機器故障率パラメータの一覧	②機器故障率パラメータについては 主にNUCIAに従って 、機器の分類、機器の境界、故障モードの分類を行った。	②機器故障率パラメータについては、原子力安全推進協会が管理している原子力施設情報公開ライブラリーNUCIAに従い、機器の分類、機器の境界、故障モードの分類を行った。 (3.1.2.f. 信頼性パラメータ ②機器故障率パラメータの一覧)	②機器故障率パラメータについては、原子力安全推進協会が管理している原子力施設情報公開ライブラリーNUCIAに従い、機器の分類、機器の境界、故障モードの分類を行った。 (3.1.2.f. 信頼性パラメータ ②機器故障率パラメータの一覧)	
● 機器故障率パラメータの設定方法（機器の分類、機器の境界、機器の境界、故障モードの分類等）				
● 機器故障率パラメータの一覧（故障モード、故障率等）				
● 機器故障率パラメータの不確実さ幅				
③機器復帰の取扱い方法及び機器復帰失敗確率	③本評価では故障した機器の使命時間中の復旧は考慮していない。	③本評価では 外部電源の復旧に期待 している。 (3.1.2.f. 信頼性パラメータ ③機器復帰の取扱い方法及び機器復帰失敗確率)	③本評価では 故障した機器の使命時間中の復旧 は考慮していない。 (3.1.2.f. 信頼性パラメータ ③機器復帰の取扱い方法及び機器復帰失敗確率)	【女川】 ■評価方針の相違 ・泊は機器（外部電源を含む）の復旧を考慮していない。 (大飯と同様)
④待機除外確率	④定期検査期間中には、出力運転中と異なり、検査・修理を実施するために系統や機器を待機除外とする期間がある。この期間は定期検査によって変わり得るが、本評価では保安規定で定める運転上の制限を考慮し、設備の冗長性が最も小さくなる状態を仮定して、保守的に各POSに対する待機状態を設定した。	④定期検査期間中には、出力運転中と異なり、検査・修理を実施するために系統や機器を待機除外とする期間がある。 系統や機器の待機除外状態は、POSの中で直接考慮 した。 (3.1.2.f. 信頼性パラメータ ④待機除外確率)	④定期検査期間中には、出力運転中と異なり、検査・修理を実施するために系統や機器を待機除外とする期間がある。 この期間は定期検査によって変わり得るが、本評価では保安規定で定める運転上の制限を考慮し、設備の冗長性が最も小さくなる状態を仮定して、保守的に各POSに対する待機状態を設定 した。 (3.1.2.f. 信頼性パラメータ ④待機除外確率)	【女川】 ■記載方針の相違 ・記載充実のため（大飯と同様）
⑤共通要因故障の評価方法と共通要因故障パラメータ	⑤共通原因故障の発生要因を分析し、考慮するものについてはMGLパラメータを使用した。	⑤共通要因故障の発生要因を分析し、考慮するものについてはMGLパラメータを使用した。 (3.1.2.f. 信頼性パラメータ ⑤共通要因故障の評価方法と共通要因故障パラメータ)	⑤共通原因故障の発生要因を分析し、考慮するものについてはMGLパラメータを使用した。 (3.1.2.f. 信頼性パラメータ ⑤共通要因故障の評価方法と共通要因故障パラメータ)	
g. 人的過誤				
①評価対象とした人的過誤及び評価結果				
● 人的過誤の評価に用いた手法	①人的過誤ではTHERP手法を用いて人的過誤率を評価した。人的過誤は起因事象発生前と起因事象発生後で分類し、さらに起因事象発生前は復旧忘れ、起因事象発生後は診断失敗、操作失敗、読み取り失敗と分類した。診断失敗は許容時間から人的過誤率を評価した。	①人的過誤ではTHERP手法を用いて人的過誤率を評価した。人的過誤は起因事象発生前と起因事象発生後で分類し、さらに起因事象発生前は復旧忘れ、起因事象発生後は診断失敗、操作失敗と分類した。診断失敗は許容時間から人的過誤率を評価した。	①人的過誤ではTHERP手法を用いて人的過誤率を評価した。人的過誤は起因事象発生前と起因事象発生後で分類し、さらに起因事象発生前は復旧忘れ、起因事象発生後は診断失敗、操作失敗と分類した。診断失敗は許容時間から人的過誤率を評価した。	
● 人的過誤の分類、人的操作に対する許容時間、過誤回復の取扱い	人的過誤評価結果については、一覧表で整理した。	人的過誤評価結果については、事故前及び事故後で一覧表として整理した。	人的過誤評価結果については、事故前及び事故後で一覧表として整理した。	【女川】 ■評価方針の相違 ・泊は運転手順書の「読み取り失敗」に係る人的過誤を考慮している。 (大飯と同様)
● 人的過誤評価結果				
● 人的過誤評価に用いた主要な仮定	発電所の運用を、 人的過誤評価の主要な仮定 に反映した。	なお、発電所の運用を、 人的過誤評価の主要な仮定 に反映した。 (3.1.2.g. 人的過誤)	なお、発電所の運用を 人的過誤評価の主要な仮定 に反映した。 (3.1.2.g. 人的過誤)	【大飯】 【女川】 ■記載表現の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条付録1 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について
別紙16「PRAの説明における参考事項(平成25年9月原子力規制庁)」への泊発電所3号炉の対応状況

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

「PRAの説明における参考事項」の記載内容	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
h. 炉心損傷頻度 ①炉心損傷頻度の算出に用いた方法	イベントツリー結合法を用いて評価を行っている。計算コード Riskman を用いてイベントツリー解析、フォールトツリー解析を行い、炉心損傷頻度の算出を行った。	①フォールトツリー結合法を用いて評価を行っている。計算コード RiskSpectrum®PSA を用いてイベントツリー解析、フォールトツリー解析を行い、炉心損傷頻度の算出を行った。 (3.1.2.h. 炉心損傷頻度 ①炉心損傷頻度の算出に用いた方法)	①フォールトツリー結合法を用いて評価を行っている。計算コード RiskSpectrum®PSA を用いて、イベントツリー解析、フォールトツリー解析を行い、炉心損傷頻度の算出を行った。 (3.1.2.h. 炉心損傷頻度 ①炉心損傷頻度の算出に用いた方法)	【大飯】 ■評価方針の相違 ・使用する計算コードは異なるが、イベントツリー解析及びフォールトツリー解析によって炉心損傷頻度の算出を行う評価プロセスに相違はない。
②炉心損傷頻度 ● 全炉心損傷頻度及び主要な事故シーケンスと分析 ● 起因事象別の炉心損傷頻度及び主要な事故シーケンスと分析 ● プラント損傷状態別炉心損傷頻度及び主要な事故シーケンスの分析 ③重要度解析、不確実さ解析及び感度解析	②全炉心損傷頻度、起因事象別の炉心損傷頻度及び主要な事故シーケンスを整理し、結果の分析を行った。プラント損傷状態別炉心損傷頻度はレベル1PRAでは不要であるため、評価を省略した。 ③PRA結果の活用目的である事故シーケンスグループ等の選定に係る炉心損傷頻度の相対的な割合の確認に際しての参考として不確実さ解析を実施した。また、炉心損傷に至る支配的な要因を確認する観点で重要度解析を実施した。さらに、対象項目として評価結果に影響を及ぼす可能性のある仮定、データ等を選定し感度解析を実施した。	②全炉心損傷頻度、起因事象別の炉心損傷頻度及び主要な事故シーケンスを整理し、結果の分析を行った。プラント損傷状態別炉心損傷頻度はレベル1PRAでは不要なため、評価を省略した。 (3.1.2.h. 炉心損傷頻度 ②炉心損傷頻度) ③炉心損傷に至る支配的な要因を確認する観点で、重要度解析を実施した。また、PRA結果の活用目的である事故シーケンスグループ等の選定に係る炉心損傷頻度の相対的な割合の確認に際しての参考として不確実さ解析を実施した。なお、対象項目として評価結果に影響を及ぼす可能性のある仮定、データ等を選定し感度解析を実施した。 (3.1.2.h. 炉心損傷頻度 ③重要度解析、不確実さ解析及び感度解析)	②全炉心損傷頻度、起因事象別の炉心損傷頻度及び主要な事故シーケンスを整理し、結果の分析を行った。プラント損傷状態別炉心損傷頻度はレベル1PRAでは不要なため、評価を省略した。 (3.1.2.h. 炉心損傷頻度 ②炉心損傷頻度) ③炉心損傷に至る支配的な要因を確認する観点で重要度解析を実施した。また、PRA結果の活用目的である事故シーケンスグループ等の選定に係る炉心損傷頻度の相対的な割合の確認に際しての参考として不確実さ解析を実施した。なお、対象項目として評価結果に影響を及ぼす可能性のある仮定、データ等を選定し感度解析を実施した。 (3.1.2.h. 炉心損傷頻度 ③重要度解析、不確実さ解析及び感度解析)	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

第37条 付録1 事故シケンスグループ及び重要事故シケンス等の選定について
別紙16 「PRAの説明における参考事項(平成25年9月原子力規制庁)」への泊発電所3号炉の対応状況

赤字: 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)
青字: 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)
緑字: 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

「PRAの説明における参考事項」の記載内容	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
3. 2 外部事象（地震） a. 対象プラントと事故シナリオ ①対象とするプラントの説明 ● 地震 PRAの中で考慮する設備の一覧及び設備の説明 ● ウォークダウン実施の有無とウォークダウンの結果	<p>① プラント構成・特性に関する内部事象出力時レベル1PRAで収集した設計情報に加え、地震レベル1PRAを実施するためには、耐震性や機器配置など、地震固有の観点で必要な情報を収集・分析した。</p> <p>また、机上検討では確認が難しいプラント情報を取得するため、及び、検討したシナリオの妥当性を確認するために、当該プラントにおける地震プラントウォークダウンを実施し、地震 PRA の観点で重要な機器を対象に、主に以下の観点について問題ないことを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震安全性の確認 ・二次的影響の確認 ・必要に応じた地震後のアクセス性の確認 	<p>① 内部事象運転時レベル1PRAにおいて収集したプラント構成・特性等に関する情報の他、配置関連設計図書等により地震レベル1PRAに必要な情報を収集・整理した。また、机上検討では確認が難しいプラント情報を取得するため、及び検討したシナリオの妥当性を確認するために、女川原子力発電所2号炉においてプラントウォークダウンを実施し、以下の点について問題がないことを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震安全性の確認 ・二次的影響の確認 ・必要に応じた地震後のアクセス性の確認 <p>(3.2.1.a. 対象プラントと事故シナリオ ① 対象とするプラントの説明)</p>	<p>① 内部事象運転時レベル1PRAにおいて収集したプラント構成・特性等に関する情報の他、配置関連設計図書等により地震レベル1PRAに必要な情報を収集・整理した。また、机上検討では確認が難しいプラント情報を取得するため、及び検討したシナリオの妥当性を確認するために、泊発電所3号炉においてプラントウォークダウンを実施し、以下の点について問題がないことを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐震安全性の確認 ・二次的影響の確認 ・必要に応じた地震後の操作を考慮する機器についてアクセス性を確認している。(大飯と同様) <p>(3.2.1.a. 対象プラントと事故シナリオ ① 対象とするプラントの説明)</p> <p>② 地震により炉心損傷に至る事故シナリオを抽出し、スクリーニングで除外するシナリオについてはその内容を明記した。除外されずに残った事故シナリオを分析し、以下の起因事象を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器バイパス ・大破断LOCAを上回る規模のLOCA(Excess LOCA) ・原子炉建屋損傷 ・原子炉格納容器損傷 ・制御建屋損傷 ・原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA ・1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失 ・複数の信号系損傷 ・燃料集合体及び制御棒クラスタ損傷による原子炉停止機能喪失 ・大破断LOCA ・中破断LOCA ・小破断LOCA(極小LOCAを含む) ・2次冷却系の破断 ・主給水流量喪失 ・外部電源喪失 ・原子炉補機冷却機能喪失 <p>・計測・制御系喪失</p> <p>・外部電源喪失</p> <p>・圧力容器損傷</p> <p>・直流電源喪失</p> <p>・交流電源・原子炉補機冷却系喪失</p>	<p>【大飯】 ■記載表現の相違</p> <p>・女川に記載統一 (以下、相違理由説明を省略)</p> <p>【女川】 ■評価方針の相違</p> <p>・泊は地震後の操作を考慮する機器についてアクセス性を確認している。(大飯と同様)</p> <p>【大飯】 ■炉型の相違</p> <p>・炉型が異なり、抽出される起因事象が異なるため、大飯と比較する。(着色せず)</p> <p>【女川】 ・泊の構成に合わせて女川の起因事象の記載順序を入れ替えている</p> <p>【大飯】 ■名称の相違</p> <p>・制御建屋損傷⇒原子炉補助建屋損傷</p> <p>・原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA⇒電動弁損傷による原子炉補機冷却機能喪失(泊は別添の記載に統一)</p> <p>(以下、相違理由説明を省略)</p>
② 地震により炉心損傷に至る事故シナリオと分析 ● 事故シナリオの分析・選定とスクリーニングの説明 ● 事故シナリオと起因事象の分析結果 ● 機器リストの作成結果	<p>② 地震の事故シナリオとして想定されるものを挙げ、スクリーニングするものについてはその内容を明記した。明確になった地震事故シナリオにより誘発される起因事象の分析を実施し、以下の起因事象を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器バイパス ・大破断LOCAを上回る規模のLOCA(Excess LOCA) ・原子炉建屋損傷 ・原子炉格納容器損傷 ・制御建屋損傷 ・原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA ・1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失 ・複数の信号系損傷 ・燃料集合体及び制御棒クラスタ損傷による原子炉停止機能喪失 ・大破断LOCA ・中破断LOCA ・小破断LOCA(極小LOCAを含む) ・2次冷却系の破断 ・主給水流量喪失 ・外部電源喪失 ・原子炉補機冷却機能喪失 	<p>② 地震により炉心損傷に至る事故シナリオを抽出し、スクリーニングで除外するシナリオについてはその内容を明記した。除外されずに残った事故シナリオを分析し、以下の起因事象を選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・格納容器バイパス ・大破断LOCAを上回る規模のLOCA(Excess LOCA) ・原子炉建屋損傷 ・原子炉格納容器損傷 ・原子炉補助建屋損傷 ・電動弁損傷による原子炉補機冷却機能喪失 ・1次系流路閉塞による2次系除熱機能喪失 ・複数の信号系損傷 ・燃料集合体及び制御棒クラスタ損傷による原子炉停止機能喪失 ・大破断LOCA ・中破断LOCA ・小破断LOCA(極小LOCAを含む) ・2次冷却系の破断 ・主給水流量喪失 ・外部電源喪失 ・原子炉補機冷却機能喪失 	<p>追而【地震PRA、津波PRAの最終評価結果を反映】</p>	