

第 3.1.1.h-1 図に示す。(補足 3.1.1.h-4)

また、各事故シーケンスに寄与する要因別の分析結果を第 3.1.1.h-4 表に、事故シーケンスの分析結果を第 3.1.1.h-5 表に示す。

起因事象別の結果では、原子炉補機冷却機能喪失を起因とする炉心損傷頻度が大部分を占めている。次いで、手動停止、過渡事象が支配的となっている。一方、相対的に LOCA 事象の寄与は小さくなっている。

(2) 評価結果の分析

事故シーケンスグループ別の結果では、原子炉補機冷却機能喪失による寄与が 88.6% と支配的である。次いで、2 次冷却系からの除熱機能喪失による寄与が 9.0%，全交流動力電源喪失による寄与が 1.5% である。その他の事故シーケンスグループによる寄与は 0.9% 未満であった。

主要な事故シーケンスグループである原子炉補機冷却機能喪失に対する寄与割合の大きいカットセットは、RCP シール LOCA 発生である。RCP シール LOCA 発生により、アクシデントマネジメント策等を考慮しない評価条件においては、緩和手段がないことから、1 次冷却系保有水量が減少し、炉心損傷に至る。この結果を踏まえた上で、炉心損傷頻度の低減を図るために考えられる対策として、炉心注水機能の多様化がある。原子炉補機冷却機能喪失により原子炉補機冷却水ポンプによる最終ヒートシンクへの熱の輸送ができなくなることから、原子炉補機冷却機能を使用しない炉心注水機能及び最終ヒートシンクへの熱の輸送機能を設けることが対策の 1 つとして考えられる。また、割合としては 9.0% であるが、原子炉補機冷却機能喪失に次いで大きな炉心損傷頻度を占める 2 次冷却系からの除熱機能喪失に対して寄与割合の大きなカットセットは、補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障である。これに対しては、補助給水系を使用しない除熱機能を設けることが対策の 1 つとして考えられる。また、全交流動力電源喪失に対して寄与割合の大きなカットセットは、ディーゼル発電機室の空調系のダンパの共通原因故障や UV 信号の失敗である。これに対しては、ディーゼル発電機や信号を使用しない給電機能を設けることが対策の 1 つとして考えられる。

起因事象別の結果では、原子炉補機冷却機能喪失による寄与が最も大きい(88.6%)。次いで手動停止(5.7%)、過渡事象(2.4%)となっており、原子炉補機冷却機能喪失の寄与割合が大きくなっている。これは、原子炉補機冷却機能喪失では RCP シール LOCA が必ず発生し、緩和機能に期待できないことによるものである。上記のとおり、炉心損傷頻度の高いシーケンスは、RCP シール LOCA の発生によって炉心損傷に至るシーケンスである。また、後述する FV 重要度においても RCP シール LOCA 発生に関する基事象が上位となっている。

このように RCP シール LOCA の重要性が高い中で、原子炉補機冷却機能喪失時には、冷却水を必要とする非常用炉心冷却設備(ECCS)の各ポンプが機能喪失するため、補助給水による 2 次冷却系除熱で炉心冷却する必要があるが、2 次冷却

系除熱に成功しても RCP シール LOCA が必ず発生し、さらに緩和手段がないことから、原子炉補機冷却機能喪失の炉心損傷頻度が大きく評価される結果となった。

手動停止及び過渡事象では、常用系設備の故障による過渡事象が発生し、原子炉自動停止あるいは計画外手動停止時に補助給水が失敗するような事故シーケンスである。これらの過渡事象については、設計基準事象を想定した各種設備により対応できる可能性が高く、条件付炉心損傷確率（CCDP）が 10^{-5} のオーダーに低く抑えることができる一方、設備の不具合等により計画外で手動停止した場合も起因事象として取り扱うことから、発生件数が多く起因事象発生頻度が大きく設定されることとなり、低影響ながらも高頻度の事故シーケンスとして炉心損傷頻度の寄与割合が比較的大きくなっている。

主要なカットセットは、「補助給水ポンプ起動信号失敗 共通要因故障」「補助給水ピット閉塞」となっており、補助給水系を使用した 2 次冷却系からの除熱に失敗することにより炉心損傷に至ることが分かる。

(3) 泊 3 号炉の特徴による影響

泊 3 号炉の設計上の特徴（充てん／高圧注入ポンプの分離、非ブースティングプラント、ほう酸注入タンクの設置、RCP シールに国内製耐熱 O リングを採用、計測制御設備の総合デジタル化）が炉心損傷頻度に与える影響について確認した。

- a. 充てん／高圧注入ポンプの分離（起因事象として極小 LOCA を考慮しない）
 - ・仮に極小 LOCA が起因事象として発生すると想定した場合においても、緩和設備が多重（充てんポンプ 3 台、高圧注入ポンプ 2 台）に設置されており、緩和設備に対する信頼性が高いため、炉心損傷頻度に対して有意な影響を与えない。
- b. 非ブースティングプラント
 - ・仮に余熱除去ポンプによるブースティングが必要として考慮した場合、「ECCS 再循環機能喪失」の事故シーケンスグループに関係する。
 - ・大破断 LOCA、中破断 LOCA 及び小破断 LOCA の起因事象発生頻度は比較的小さい。
 - ・大破断 LOCA、中破断 LOCA 及び小破断 LOCA 時に再循環失敗に至るまでには複数の緩和手段があり、それらに期待できる。
- c. ほう酸注入タンクの設置
 - ・全炉心損傷頻度に対するほう酸注入タンク設置の寄与割合：0.022%程度
 - ・高圧注入及び高圧再循環が必要となる中破断 LOCA 及び小破断 LOCA の事故シーケンスに影響があるが、中破断 LOCA 及び小破断 LOCA の起因事象発生頻度は比較的小さく、炉心損傷頻度に与える影響は小さい。
- d. RCP シールに国内製耐熱 O リングを採用
 - ・全炉心損傷頻度に対する RCP シール LOCA の寄与割合：89%程度
 - ・原子炉補機冷却機能喪失の事故シーケンスにおいて、2 次冷却系からの除熱

に成功した場合においても必ず RCP シール LOCA が起こることとなるため, 炉心損傷頻度への影響が大きい。

- 外部電源喪失の事故シーケンスにおいて、非常用所内電源の確立に失敗すると原子炉補機冷却機能喪失に至り、RCP シール LOCA が発生するため炉心損傷頻度への影響が大きい。

e. 計測制御設備の総合デジタル化

- 全炉心損傷頻度に対する計測制御設備の故障の寄与割合：5 %程度
- ソフトウェアの共通原因故障の確率として不確実さの大きい条件を用いて評価を実施しているが、炉心損傷頻度への影響は比較的小さい。

以上のとおり、PRA に影響する主な特徴として抽出した「充てん／高圧注入ポンプの分離」、「非ブースティングプラント」、「ほう酸注入タンクの設置」及び不確実さの大きい条件を用いた「計測制御設備の総合デジタル化」の影響は比較的小さく、炉心損傷頻度に対して有意な影響は与えず、「RCP シールに国内製耐熱Oリングを採用」は、国内製耐熱Oリングの非信頼度を 1.0 としていることから、炉心損傷頻度に対して支配的であることを確認した。

③重要度解析、不確実さ解析及び感度解析

PRA 結果の活用目的である事故シーケンスグループ等の選定に係る炉心損傷頻度の相対的な割合の確認に際しての参考として不確実さ解析を実施した。

また、炉心損傷に至る支配的な要因を確認する観点で重要度解析を、炉心損傷頻度への潜在的な影響を確認する観点で感度解析を実施した。

(1) 重要度解析

全炉心損傷頻度への寄与が大きい因子を分析するため Fuselli-Vesely(以下「FV 重要度」という。) 重要度及びリスク増加値 (以下「RAW」という。) を評価した。

- FV 重要度：炉心損傷を仮定したときに当該事象の発生が寄与している割合を示す指標。特定の機器の故障や人的過誤の発生確率を 0 とした時にリスクがどれだけ低減されるかを示す指標である。

$$FV = \frac{F_A(CD)}{F(CD)}$$

$F_A(CD)$: 事象 A の発生が寄与して発生する炉心損傷頻度

$F(CD)$: 炉心損傷頻度

- RAW: ある事象が必ず発生するとした時に、リスクがどれだけ増加するかを示す指標。

$$RAW = \frac{F(CD/A=1)}{F(CD)}$$

$F(CD/A=1)$: 対象とする事象 A の生起確率が 1 の場合の炉心損傷

頻度

評価する項目として、以下の 2 つに対して重要度解析を実施した。

- ・起因事象
- ・緩和系の基事象

a. 起因事象

起因事象の FV 重要度評価結果を第 3.1.1.h-6 表に示す。FV 重要度は、全炉心損傷頻度の支配的要因である起因事象が発生した場合に確率 1.0 で RCP シール LOCA となり炉心損傷に至る「原子炉補機冷却機能喪失」が最も高い結果となった。

起因事象の RAW 評価結果を第 3.1.1.h-7 表に示す。RAW は、起因事象に対して有効な緩和手段のない「インターフェイスシステム LOCA」、「ATWS」及び「原子炉補機冷却機能喪失」が高い結果となった。

FV 重要度と RAW の相関を第 3.1.1.h-2 図に示す。起因事象が発生した場合に確率 1.0 で RCP シール LOCA となり炉心損傷に至る「原子炉補機冷却機能喪失」が FV 重要度、RAW ともに高い結果となっている。このことから、原子炉補機冷却水系が重要であることがわかる。

b. 緩和系の基事象

緩和系の基事象の FV 重要度評価結果を第 3.1.1.h-8 表に示す。RCP シール LOCA 発生が突出（0.89）し、それ以外では補助給水ピットの閉塞やアプリケーションソフトの故障が高い値となった。この結果は、原子炉補機冷却機能喪失 + RCP シール LOCA が全 CDF の大半を占めていること、補助給水ピットの閉塞は、過渡事象、主給水流量喪失、手動停止等比較的発生頻度が高い起因事象から炉心損傷に至る基事象となること及びアプリケーションソフトの影響は広範囲にわたることによる。

緩和系の基事象の RAW 評価結果を第 3.1.1.h-9 表に示す。起因事象発生頻度の大きい LOCA 以外の事象に対して、今回の PRA で必須の緩和設備となる補助給水系の静的故障が高い値となった。

FV 重要度と RAW の相関を第 3.1.1.h-3 図及び第 3.1.1.h-4 図に示す。いずれにおいても、「補助給水ピットの閉塞」の重要度が高く、同基事象に対する対策を実施することが有効な対策となる。具体的には、2 次系純水タンクへの水源切替え、主給水系の回復、フィードアンドブリード等の対策により、同基事象の重要度を低減させることが可能である。

(2) 不確実さ解析

全炉心損傷頻度及び事故シーケンス別炉心損傷頻度の下限値（5 %）、中央値（50 %）、平均値及び上限値（95 %）の評価結果を第 3.1.1.h-10 表及び第 3.1.1.h-5 図に示す。（補足 3.1.1.h-5）

全炉心損傷頻度の不確実さ解析結果について、点推定値と平均値はおおむね一

致した。不確実さ幅を示すエラーファクター（EF）は 7.0 となった。なお、EF は以下の式により算出している。これは、各パラメータの不確実さの影響により、上限と下限の間に約 50 倍の不確実さ幅があることを意味する。

$$EF = \sqrt{\frac{95\% \text{ 上限値}}{5\% \text{ 下限値}}}$$

また、事故シーケンス別炉心損傷頻度の EF は、Non-LOCA 事象 + 補助給水失敗シーケンスが一桁となる他は、概ね 10~40 程度となった。

今回の PRA を事故シーケンスの選定に適用する際には、CDF の絶対値よりも相対値に注目しているが、EF がこの程度であること及び突出して不確実さ幅が大きい事故シーケンスはないことから、パラメータの不確実さが事故シーケンスの相対的な重要性に有意に影響することは考えにくい。

また、有効な炉心損傷防止対策の無い事故シーケンスの上限値はいずれも 10^{-7} 乗オーダーを下回る結果であり、不確実さを考慮しても十分に低い値であることを確認した。

- 大破断 LOCA + 低圧注入失敗

上限値 : 9.7×10^{-9} (／炉年) (EF16.6)

- 大破断 LOCA + 蓄圧注入失敗

上限値 : 3.3×10^{-8} (／炉年) (EF17.2)

- 中破断 LOCA + 蓄圧注入失敗

上限値 : 6.2×10^{-11} (／炉年) (EF27.5)

- 原子炉補機冷却機能喪失 + 補助給水失敗

上限値 : 3.6×10^{-8} (／炉年) (EF18.4)

(3) 感度解析

a. RCP シール LOCA の発生確率変更

今回実施した PRA (ベースケース) では、原子炉補機冷却水系の回復がない場合、RCP シール LOCA の発生確率は 1.0 として評価している。感度解析ケースでは、米国ウェスチングハウス社の RCP シール LOCA モデル (WOG2000 モデル) に基づく RCP シール LOCA の発生確率 (0.21) として感度解析を実施した。感度解析結果を第 3.1.1.h-6 図に示す。

全 CDF は 7 割低減 (2.3×10^{-4} / 炉年 → 6.9×10^{-5} / 炉年) した。この結果から、国産改良型の耐熱 O リングにより、CDF の低減が期待できる。国産改良型の耐熱 O リングを用いた RCP シール LOCA モデルについては今後適用していく予定である。なお、原子炉補機冷却機能喪失 + RCP シール LOCA 発生時の対策として、代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水等を整備済みであり、これら重大事故等対策を含めた PRA を実施し、CDF の低減に有効な対策を継続的に検討していくことが重要である。

b. インターフェイスシステム LOCA の発生頻度

インターフェイスシステム LOCA の発生頻度について、発生条件を有効性評価と整合させた場合について、感度解析を実施した。結果として、現状の PRA の評価結果に有意な影響は及ぼさないことを確認した。

a. RCP シール LOCA の発生確率変更及び b. インターフェイスシステム LOCA の発生頻度について、感度解析結果を反映させたパイチャートを第 3.1.1. h-7 図に示す。耐熱 O リングによる RCP シール LOCA の発生確率の低減を考慮した結果、原子炉補機冷却機能喪失が全炉心損傷頻度に占める割合は約 88.6% から約 62.4% まで低減したが、その他の起因事象と比較しても全炉心損傷頻度に対して占める割合は最も大きいままであった。このことから、原子炉補機冷却機能喪失時の対策を充実させることが重要であるといえる。なお、原子炉補機冷却機能喪失 + RCP シール LOCA 発生時等の対策として、代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水等を整備済みである。

また、有効性評価での想定を考慮したインターフェイスシステム LOCA の発生頻度を考慮した結果、インターフェイスシステム LOCA の CDF の絶対値は増加したもの、全炉心損傷頻度に占める割合は、その他の起因事象と比較して最も小さいままであった。

④ まとめ

重大事故等対策の有効性評価に係る事故シーケンスグループ等の選定に資するため、泊 3 号炉の出力運転時レベル 1 PRA を実施した。炉心損傷頻度の平均値は 2.3×10^{-4} （／炉年）となり、不確実さ解析の結果得られた EF は 7.0 であった。

また、炉心損傷に係る支配的な要因を確認する観点で重要度解析を、炉心損傷頻度への潜在的な影響を確認する観点で、感度解析を実施した。

重要度解析においては、FV 重要度及び RAW の 2 つの重要度指標を用いて起因事象及び緩和系の基事象について重要度を把握した。起因事象では、「原子炉補機冷却機能喪失」、緩和系の基事象では「補助給水ピットの閉塞」の重要度が高いことを確認した。なお、「補助給水ピットの閉塞」については、2 次系純水タンクへの水源切替え、主給水系の回復、フィードアンドブリード等の対策により、重要度の低減が可能である。

感度解析においては、感度解析ケースとして米国ウェスチングハウス社の RCP シール LOCA モデルに基づき RCP シール LOCA の発生確率を 0.21 とした結果、炉心損傷頻度は 6.9×10^{-5} （／炉年）となり、ベースケースと比較すると 7 割低減した。この結果から、国産改良型の耐熱 O リングにより、炉心損傷頻度の低減に期待できることを確認した。また、国産改良型の耐熱 O リングを用いた RCP シール LOCA モデルについては今後適用していく予定である。なお、原子炉補機冷却機能喪失 + RCP シール LOCA 発生時の対策として、代替格納容器スプレイポンプによる炉心注水等を整備済みであり、これら重大事故等対策を含めた PRA を実施し、炉心損傷頻度の低減に有効な対策を継続的に検討していくことが重要である。

第3.1.1.a-1表 レベル1PRA実施のために収集した情報及びその主な情報源（1/2）

PRAの作業	収集すべき情報	主な情報源	目的
1. プラント構成・特性の調査	PRA実施に当たる必要となる基本的な情報	a) 設計情報 1) 設置許可申請書 2) 工事計画認可申請書 3) 系統図集（1次系、2次系、他） 4) 単線結線図 5) 展開接続図（EWD） 6) ファンクショナルダイアグラム 7) 計装プロック図 8) 系統設計仕様書 • 統説明書 • 容量根拠書 9) 機器設計仕様書	プラントの全体の構成や緩和系統の仕様を把握し、成功基準や起因事象の根拠とする 同上 緩和設備の冷却材の流路や構成を把握し、フルトツリーワークの根拠とする プラントの電源構成や機器の電源を把握し、フルトツリーワークの根拠とする 緩和設備の信号の回路と機器の構成を把握し、フルトツリーワークの根拠とする 緩和設備の論理構成等を把握し、フルトツリーワークの根拠とする 同上 緩和設備の仕様を把握し、系統レベルの成功基準の設定の根拠とする 同上 緩和設備の待機除外に関する規定を確認し、緩和設備の待機除外の設定の根拠とする 起因事象発生時の運転員の操作手順を確認し、人間信頼性解析やイベントトリーアクションスケジュールの根拠とする
2. 起因事象の選定	原子炉冷却材の流出、外部電源喪失等に関する事例	1) 上記1の情報源 2) 国内PWRプラント運転実績 • 原子力発電所運転管理年報 • JNESホームページ 3) 米国PWRプラント運転実績 • NUREG-0020 • NUREG-1187 • NRCホームページ	起因事象の抽出と発生頻度の算出の根拠とする 同上

第 3.1.1.a-1 表 レベル 1 PRA 実施のために収集した情報及び主な情報源 (2/2)

PRA の作業	収集すべき情報	主な情報源	目的
3. 成功基準の設定	・安全系等のシステム使用条件 ・システムの現実的な性能	1) 上記 1 の情報源 2) 先行 PRA 報告書及びそれに関連する報告書 3) 換気空調系喪失時の室温評価結果及び成功基準一覧表	緩和設備の仕様を把握し、系統レベルの成功基準の設定の根拠とする。また、起因事象発生時の運転員の操作手順を確認し、イベントツリー作成の根拠とする
4. 事故シーケンスの分析	・運転員による緩和操作		
5. システム信頼性解析	対象プラントに即した機器故障モード、運転形態	1) 上記 1 の情報源 2) 下記 6, 7 の情報源 3) 健全性確認間隔	緩和設備の構成、起因事象発生時の運転員の操作手順等を把握し、フォールトツリー作成の根拠とする
6. 人間信頼性解析	・運転員による緩和操作等 ・各種操作・作業等に係る体制 ・人間信頼性の解析手法	1) 上記 1 の情報源 2) 人間信頼性解析に関する報告書 • NUREG CR-1278 3) 事故前人的過誤に関する調査結果	PRA 評価に用いる機能維持失敗確率算出の根拠とする 起因事象発生時の運転員の操作手順を確認し、人間信頼性解析やイベントツリー作成の根拠とする 人間信頼性解析で用いる解析手法の根拠とする
7. パラメータの作成	対象プラントに即したデータ及びパラメータ	1) 上記 1 の情報源 2) 国内機器故障率データ • 故障件数の不確定さを考慮した国内一般機器故障率の推定 (2009 年 5 月日本原子力技術協会) 3) 試験による待機除外の調査結果 4) 共通要因故障パラメータ • NUREG CCF Parameter Estimations 2010 • NUREG/CR-5497	起因事象発生前の運転員の操作手順を確認し、人間信頼性解析の根拠とする PRA の評価に用いる機器故障率及び共通要因故障パラメータの根拠とする。
8. アンケート アビリティ			

第 3.1.1.a-2 表 系統設備概要

系統設備	概要
原子炉保護設備	2 out of 4 制御棒クラスタ 48 体
化学体積制御設備	ほう酸ポンプ 2 台 ポンプ容量 約 $17\text{m}^3/\text{h}$ / 台 充てんポンプ 3 台 ポンプ容量 約 $45\text{m}^3/\text{h}$ / 台
蓄圧注入系	蓄圧タンク 3 基 容量 約 41m^3 / 基
高圧注入系	高圧注入ポンプ 2 台 ポンプ容量 約 $280\text{m}^3/\text{h}$ / 台
低圧注入系	余熱除去ポンプ 2 台 ポンプ容量 約 $850\text{m}^3/\text{h}$ / 台
補助給水設備	タービン動補助給水ポンプ 1 台 ポンプ容量 約 $115\text{m}^3/\text{h}$ / 台 電動補助給水ポンプ 2 台 ポンプ容量 約 $90\text{m}^3/\text{h}$ / 台
ディーゼル発電機	発電機 2 台 発電容量 約 7000kVA / 台
直流電源設備	非常用蓄電池 2 組 容量 約 2400Ah / 組 常用蓄電池 2 組 容量 約 2000Ah / 組
原子炉補機冷却水設備	原子炉補機冷却水ポンプ 4 台 ポンプ容量 約 $1400\text{m}^3/\text{h}$ / 台
原子炉補機冷却海水設備	原子炉補機冷却海水ポンプ 4 台 ポンプ容量 約 $1700\text{m}^3/\text{h}$ / 台
原子炉格納容器スプレイ設備	格納容器スプレイポンプ 2 台 ポンプ容量 約 $940\text{m}^3/\text{h}$ / 台

第3.1.1.b-1表　既往のPRAで選定している起因事象

	Surry (3ループ) (WASH-1400)	Surry (3ループ) (NUREG-1150)	Sequoyah (4ループ) (NUREG-1150)	Zion (4ループ) (NUREG-1150)	国内代表的4ループ プラント (共通懸PSA レビュー検討WG)	本評価
L	・大破断LOCA ・中破断LOCA ・小破断LOCA	・大破断LOCA ・中破断LOCA ・小破断LOCA ・極小LOCA	・大破断LOCA ・中破断LOCA ・小破断LOCA	・大破断LOCA ・中破断LOCA ・小破断LOCA	・大破断LOCA ・中破断LOCA ・小破断LOCA	・大破断LOCA ・中破断LOCA ・小破断LOCA
O	C	A	・原子炉容器破損LOCA ・インターフェイスシステムLOCA	・インターフェイス システムLOCA	・インターフェイス システムLOCA	・インターフェイス システムLOCA
			・主給水流量喪失 ・外部電源喪失	・主給水流量喪失 ・外部電源喪失	・主給水流量喪失 ・外部電源喪失	・主給水流量喪失 ・外部電源喪失
			・外部電源喪失	・外部電源喪失	・外部電源喪失	・外部電源喪失
			・ATWS	・ATWS	・ATWS	・ATWS
			・SGTR	・SGTR	・SGTR	・SGTR
過渡事象	・過渡事象	・初期に主給水が健全なトランジエント	・初期に主給水が健全なトランジエント	・タービントリップ ・炉心出力の異常 ・ECCS誤起動 ・原子炉トリップ	・過渡事象 ・過渡事象 ・手動停止	・過渡事象 ・手動停止
		・DC母線1系列喪失	・DC母線1系列喪失	・サービス水の喪失 ・補機冷却水の喪失	・原子炉補機冷却機能喪失	・原子炉補機冷却機能喪失
			

第3.1.1-b-2表 過渡事象等の起因事象の分類（1/2）

項目 (泊3号炉 申請書添付十 章)	過渡・事故事象 (泊3号炉 申請書添付十章)	EPRI NP-2230による過渡事象	事象分類
炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化	原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	制御棒クラスタバンクの異常な引き抜き	過渡事象
	出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	制御棒クラスタバンクの異常な引き抜き	過渡事象
	制御棒の落下及び不整合	制御棒駆動装置の異常又は制御棒クラスタバンクの落下圧力／温度／出力の不整合	過渡事象
	原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈	化学体積制御設備の誤作動による1次冷却材中のほう素の希釀	過渡事象
	原子炉冷却材流量の部分喪失	1次冷却材流量の喪失（1ループ）	過渡事象
	原子炉冷却材系の停止ループの誤起動	1次冷却系停止ループの誤起動	過渡事象
	外部電源喪失	所内電源喪失 所内補機電源の喪失	外部電源喪失
	主給水流量喪失	主給水流量の部分喪失（全ループ） 主給水流量量の異常一誤操作 主給水流量量の異常一誤操作 主給水ボンブの停止（1ループ） 復水ポンプの停止（1ループ）	主給水流量喪失
	蒸気負荷の異常な増加	主蒸気逃がし弁の開放	過渡事象
	2次冷却系の異常な減圧	2次冷却系での漏えい 主蒸気逃がし弁の開放	過渡事象
過渡事象	蒸気発生器への過剰給水	主給水流量の増加（1ループ） 主給水流量量の異常一誤操作 主給水流量量の異常一誤操作 主蒸気隔離弁の閉止（全ループ）	過渡事象
	負荷の喪失	主蒸気隔離弁の閉止（全ループ） 主給水流量量の異常一誤操作 主給水流量量の異常一誤操作 主蒸気隔離弁の停止（全ループ） 復水ポンプの停止（全ループ） 循環水ポンプの停止（全ループ） 発電機トリップ 蒸気加減弁の喪失 蒸気加減弁の閉止	過渡事象
	原子炉冷却材保有量の異常な変化	加圧器スプレイの故障 加圧器スプレイの誤発信	過渡事象
	出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動	工学的安全施設作動信号の誤発信	過渡事象

第 3.1.1-b-2 表 過渡事象等の起因事象の分類 (2/2)

過渡事象	(泊 3 号炉 申請書添付十 章)	過渡・事故事象 (泊 3 号炉 申請書添付十章)	EPRI NP-2230 による過渡事象	事象分類
		制御棒から漏えい 1 次冷却系での漏えい 加圧器からの漏えい 加圧器圧力高 格納容器圧力の異常 蒸気発生器の漏えい 復水器の漏えい 補機冷却水の喪失 補機冷却海水の喪失 原子炉トリップ一誤動作 原子炉トリップ一機器の故障 原子炉トリップ一誤操作 所内火災	過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 起因事象対象外 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 起因事象対象外	過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象 過渡事象
		原子炉冷却材喪失 原子炉冷却材流量の喪失 原子炉冷却材ポンプの軸固定 主給水管破断 主蒸気管破断 反応度の異常な投入又は変化 原子炉出力の急激な変化 環境への放射性物質の異常な放出	大破断、中破断、小破断 LOCA 1 次冷却材流量の喪失 (全ループ) — — — 2 次冷却系の破断 2 次冷却系の破断 小破断 LOCA 起因事象対象外 蒸気発生器伝熱管破損 燃料集合体の落下 制御棒飛び出し 原子炉冷却材喪失 原子炉冷却材喪失 可燃性ガスの発生	起因事象対象外 蒸気発生器伝熱管破損 起因事象対象外 小破断 LOCA 大破断、中破断、小破断 LOCA 大破断、中破断、小破断 断 LOCA
事故	原子炉格納容器内圧力、 雰囲気等の異常な変化	—	—	大破断、中破断、小破断

第3.1.1.b-3表 起因事象の選定における検討結果

	炉心損傷に至る可能性のある事象（既存PRA等の起因事象含む）	選定した起因事象（グループ化含む）
主給水管破断	主蒸気管破断	2次冷却系の破断
原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き		
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き		
制御棒の落下及び不整合		
原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈		
原子炉冷却材流量の部分喪失		
原子炉冷却材系の停止ループの誤起動		
蒸気負荷の異常な増加		
2次冷却系の異常な減圧		
蒸気発生器への過剰給水		
負荷の喪失		
原子炉冷却材系の異常な減圧		
出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動		
原子炉冷却材流量の喪失		
原子炉冷却材ボンプの軸固定		
外部電源喪失		
主給水流量喪失		
主給水流量喪失		
蒸気発生器伝熱管破損		
蒸気発生器伝熱管破損		
制御棒飛び出し（制御棒クラスターのハウジングが損傷し、LOCA事象が発生）		
原子炉冷却材喪失		
可燃性ガスの発生（LOCA事象に付随する事象であり、LOCA事象として整理）		
ATWS		
インターフェイスシステムLOCA		
補機冷却水の喪失		
手動停止		
極小LOCA		
DC母線1系列喪失		
	DC母線1系列喪失 ※3	

※2：充てん／高圧注入ポンプ兼用のプラントで対象とされるため、当該プラントでは対象外としている。

※3：当該事象発生により自動で原子炉トリップするプラントで対象とされるため、当該プラントでは対象外としている。

第 3.1.1.b-4 表 選定した起因事象一覧表

選定した起因事象	説明
大破断LOCA	原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉格納容器内の流出事故のうち、破断口面積が等価口径6インチから1次冷却系主配管の両端破断相当（配管断面積の2倍）未満のものであり、緩和機能として、蓄圧注入系、低圧注入／再循環、高圧再循環、格納容器スプレイ注入／再循環に期待している。
中破断LOCA	原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉格納容器内の流出事故のうち、破断口面積が等価口径2インチから6インチ未満のものであり、緩和機能として、蓄圧注入、高圧注入／再循環、格納容器スプレイ注入／再循環に期待している。
小破断LOCA	原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉格納容器内の流出事故のうち、破断口面積が等価口径3/8インチから2インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水、高圧注入／再循環、格納容器スプレイ注入／再循環に期待している。
インターフェイスシステムLOCA	1次冷却系と余熱除去系の間の隔離に失敗し、1次冷却系の圧力が余熱除去系に付加され発生する事象
主給水流量喪失	蒸気発生器への主給水が完全に停止し、蒸気発生器保有水量が減少し熱除去能力の低下により1次冷却材温度及び圧力が上昇する事象であり、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水に期待している。
外部電源喪失	送電系統の故障等により、所内電源の一部又は全部が喪失し、運転状態が乱されるような事象であり、緩和機能として、原子炉トリップ、非常用所内交流電源、補助給水に期待している。
ATWS	運転時の異常な過渡変化において原子炉トリップに失敗する事象
2次冷却系の破断	原子炉格納容器内部における主蒸気管及び主給水管の完全両端破断を想定しており、緩和機能として、原子炉トリップ、主蒸気隔離、補助給水に期待している。
蒸気発生器伝熱管破損	蒸気発生器における伝熱管1本の完全両端破断を想定しており、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水、破損側蒸気発生器の隔離に期待している。
過渡事象	主給水流量喪失を伴わず原子炉トリップに至る事象を想定しており、緩和機能として原子炉トリップ、補助給水に期待している。
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系の機能喪失に伴う原子炉補機冷却機能の喪失を想定しており、緩和機能として原子炉トリップ、補助給水に期待している。また、原子炉補機冷却機能喪失の際、加圧器逃がし弁／安全弁LOCA、RCPシールLOCAの発生を考慮している。
手動停止	常用系のトラブルで手動停止に至った事象を想定する。

第3.1.1-b-5表 起因事象発生頻度（2011年3月31日迄）

起因事象	発生頻度 (／炉年)	発生頻度評価方法	運転実績(年)				発生件数	EP		
			国内PWR		海外PWR					
			(1976.4.1以後)	(運開日から)	(運開日から)					
			発電期間	運転期間	発電期間	運転期間	臨界時間			
大破断LOCA	2. 2E-05	・小破断LOCAの発生頻度の1/10						13		
中破断LOCA	6. 8E-05	・大破断LOCAと小破断LOCAの相乗平均						13		
小破断LOCA	2. 2E-04	・発生件数／発電期間	—	—	481	—	1839	0.5*1		
インターフェイスシステムLOCA	3. 0E-11	・フォールトツリーによるシステム信頼性解析により算出した発生頻度						30		
主給水流量喪失	1. 1E-02	・発生件数／発電期間	475	—	—	—	—	5		
外部電源喪失	4. 8E-03	・発生件数／運転期間	—	621*2	—	—	—	3		
ATWS	1. 2E-08	・AT発生頻度×フォールトツリーによるシステム信頼性解析により算出した原子炉トリップ失敗確率	475	—	—	—	—	4		
2次冷却系の破断	4. 3E-04	・発生件数／発電期間×2*4	—	—	481	—	1839	0.5*1		
蒸気発生器伝熱管破損	2. 4E-03	・発生件数×(本プラントの伝熱管本数/Σ(プラントiの伝熱管本数(1-伝熱管施栓率))	—	—	—	—	—	10		
過渡事象	9. 7E-02	・発生件数／発電期間	475	—	—	—	—	2		
原子炉補機 冷却機能喪失	2. 0E-04	・発生件数／運転期間	—	—	—	632*2	1839	0.5*1		
手動停止	2. 3E-01	・発生件数／発電期間	475	—	—	—	—	2		

※1：国内及び米国で発生実績がないため、運転期間を運転開始（1970年11月28日）からの期間、発生件数を0.5件とした

※2：出力運転中のみならず、運転停止中にも発生し得る事象であるため、出力運転中だけでなく運転停止中の期間も含めた運転期間とした

※3：運転時の異常な過渡変化の国内PWRの発生件数

※4：主蒸気管破断及び主給水管破断それについて評価

第 3.1.1.b-6 表 1976 年 4 月以前における事象一覧

発生年月日	発電所名	概要
1970/12/4	美浜1号機	若狭幹線事故波及（その他・自然現象）のため、発電機トリップにより、原子炉停止。
1971/4/2	美浜1号機	グランドウォール蒸気管ユニオン部洩れによる停止
1971/4/24	美浜1号機	タービン注油ポンプ圧力計管洩れによる停止
1971/5/12	美浜1号機	一次系弁リーキオフ量増加、調査のため原子炉手動停止。
1971/5/19	美浜1号機	安全注入誤作動（機器故障）のため原子炉停止。
1971/6/10	美浜1号機	計器用インバータ故障による停止
1971/6/16	美浜1号機	復水器点検による停止
1971/7/10	美浜1号機	タービン軸受点検による停止
1971/7/27	美浜1号機	タービン軸受点検による停止
1971/8/13	美浜1号機	原子炉休転
1971/9/11	美浜1号機	インバータ電源故障（機器故障）のため、SG給水流量低により原子炉停止。
1971/10/7	美浜1号機	B.BFP誤動作によるトリップ
1972/1/22	美浜1号機	送電線線路作業のため停止
1972/2/19	美浜1号機	加圧器水面器点検による停止
1972/5/26	美浜1号機	夏期ピーク前点検による停止
1972/6/15	美浜1号機	蒸気発生器（A）細管からの漏洩、調査のため原子炉手動停止。
1972/7/26	美浜2号機	冷却材ポンプ潤滑油漏れ、調査のため原子炉手動停止。
1972/8/11	美浜2号機	主変圧器の巻線間短絡（機器故障）のため、発電機トリップし、原子炉停止。
1972/10/28	美浜2号機	主変圧器取替による停止
1972/12/19	美浜1号機	第5抽気建屋ドレン弁ポンネット洩れによる停止
1972/12/29	美浜2号機	ループ室内パッキン取替による停止
1973/2/3	美浜2号機	HPP排気管点検による停止
1973/5/28	美浜2号機	夏期ピーク前点検による停止
1973/6/23	美浜2号機	RCPモータ軸受点検による停止
1973/7/11	美浜2号機	給水制御装置の故障、調査のため原子炉手動停止。
1973/8/28	美浜2号機	一次冷却材ポンプの電源アニュラス貫通部短絡（サーベイランス外の操作ミス）のため、RCP遮断器開により原子炉停止。
1973/9/8	美浜1号機	加圧器スプレイ弁のバイパス弁グランド漏れ、調査のため原子炉手動停止。
1973/10/26	美浜1号機	C/V内弁の点検による停止
1973/12/7	美浜1号機	C/V内パッキン取替による停止
1974/1/31	美浜1号機	給水制御装置故障（機器故障）のため、SG給水流量低により原子炉停止。
1974/6/1	美浜2号機	夏期ピーク前点検による停止
1974/6/27	美浜1号機	送電線トリップによる停止
1974/7/17	美浜1号機	蒸気発生器（A）細管からの漏洩、調査のため原子炉手動停止。
1974/8/10	美浜2号機	給水流量検出配管から漏洩、調査のため原子炉手動停止。
1974/8/13	美浜2号機	中間点検による停止
1974/10/25	美浜2号機	中間点検による停止
1974/12/13	高浜1号機	高圧タービンバランスホールカバーからの蒸気漏れ、調査のため原子炉手動停止。
1975/1/8	美浜2号機	蒸気発生器（A）細管からの漏洩、調査のため原子炉手動停止。
1975/1/17	高浜1号機	送電線事故による外部電源喪失（その他・自然現象）と所内電源系統の搅乱のため、原子炉停止。
1975/1/22	高浜1号機	蒸気タービン軸受油圧故障（機器故障）のため、タービントリップし原子炉停止。
1975/4/1	高浜1号機	ロータリースクリーン改造及び復水器細管洗浄装置取付による停止
1975/6/10	玄海1号機	蒸気発生器（A）内に残置された鋼性巻尺により細管が損傷、調査のため原子炉手動停止。
1975/6/20	高浜1号機	給水制御弁故障、調査のため原子炉手動停止。
1976/2/19	高浜2号機	クラゲ防止設備改造強化工事のため停止
1976/2/20	玄海1号機	中間点検による停止

第3.1.1.c-1表 成功基準の一覧

	原子炉 トリップ	低圧注入	蓄圧 注入	高圧注入	格納容器 ガバナ	低圧再循環	高圧再循環	格納容器ガバナ 再循環	補助給水	非常用 所内交 流電源	主蒸気 隔離	破損側 SG の隔離	加圧器逃がし弁/ 安全弁 LOCA な し	RCP シール 健全
機能	制御棒ボンブ	リーフ	リーフ	リーフ	リーフ	リーフ	リーフ	リーフ	リーフ	リーフ	リーフ	リーフ	リーフ	リーフ
大破断 LOCA	-	1/2 健全 1/2 ①	健全 2/2 ①	-	-	1/2 ②	3/4 ②	1/2 ②	健全 1/2 ②	1/2 ②	1/2 ②	3/4 ②	-	-
中破断 LOCA	-	-	健全 1/2 ③	健全 1/2 ③	-	-	-	-	健全 1/2 ③	1/2 ③	1/2 ③	3/4 ③	-	-
小破断 LOCA	○	-	-	-	1/2 健全 2/2 ④	1/2 ④	-	-	1/2 健全 2/2 ⑤	1/2 ⑤	1/2 ⑤	3/4 ⑤	-	-
イクスアシジメント LOCA ^{※1}	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
主給水 流量喪失	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3 ⑥	2/3 ⑥	-
外部電源 喪失	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3 ⑥	2/3 ⑥	1/2 ⑥
ATWS ^{※2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3 ⑥	2/3 ⑥	1/2 ⑥
2次冷却系の 破断	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3 健全 1/2 ⑦	2/3 ⑦	-
蒸気発生器 伝熱管破損	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3 ⑥	2/3 ⑥	-
過渡事象	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3 ⑤	2/3 ⑤	-
原子炉補機 冷却機能喪失	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3 ⑤	2/3 ⑤	○ ○
手動停止	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3 ⑤	2/3 ⑤	-

*1 起因事象発生後の緩和手段 (AM 策) に期待していないため、原子炉トリップに成功しても RCS の流出が継続し、いずれ炉心損傷に至る。

*2 起因事象発生後の緩和手段 (AM 策) がなければ炉心損傷は避けられないため、成功基準の記載はない。

注) 成功基準の下段は、成功基準を決定した際に参照した以下の解析項目を示す

- ①大破断 LOCA 時の ECCS 注水機能に関する熱水力解析
- ②大破断 LOCA 時の格納容器内除熱機能に関する熱水力解析
- ③中破断 LOCA 時の ECCS 注水機能に関する熱水力解析
- ④小破断 LOCA 時の ECCS 注水機能に関する熱水力解析
- ⑤主給水流量喪失時の補助給水機能に関する熱水力解析
- ⑥主給水破断時の補助給水機能に関する熱水力解析
- ⑦設計基準事象解析等

第3.1.1.c-2表 炉心損傷防止に必要な条件（成功基準）設定のための解析について

解析項目	解析結果	使用した解析コード	解析コードの検証性
大破断LOCA時のECCS注水機能に関する熱水力解析 【目的】 大破断LOCA時に必要な低圧注入ポンプの台数及び注入ループ数並びに蓄圧タンクの基數を確認	燃料被覆管最高温度は1200°Cを超えることはなく、炉心冷却が維持されたことが確認できた。	• SATAN-M • WREFLOOD • BASH-M • COCO • LOCTA-M	使用した解析コードについては、発電用原子炉施設の許認可審査で十分な実績を有しており、検証が行われている。
大破断LOCA時の原子炉格納容器内除熱機能に関する熱水力解析 【目的】 大破断LOCA時に低圧再循環のみにより長期の原子炉格納容器内除熱機能が確保できることを確認	原子炉格納容器内圧は最高使用圧力の2倍に対して十分な余裕があり、格納容器先行破損には至らないことが確認できた。	• MAAP	なお、MAAPコードはMHI-NES-1056「三菱PWR炉心損傷及び格納容器破損に係る重要な事故シーケンスへのMAAPコードの適用性について」にて検証されている。
中破断LOCA時のECCS注水機能に関する熱水力解析 【目的】 中破断LOCA時に必要な蓄圧タンクの基數を確認	燃料被覆管最高温度は1200°Cを超えることはなく、炉心冷却が維持されたことが確認できた。	• SATAN-M (Sma11 LOCA) • LOCTA-IV	
主給水流量喪失時の補助給水機能に関する熱水力解析 【目的】 主給水流量喪失時に必要な補助給水泵ポンプの台数及び給水蒸気発生器数を確認	補助給水により健全な蒸気発生器は2次側の保有水量が回復傾向を示し、2次冷却系の冷却機能が維持されることを確認できた。	• MARVEL	
主給水管破断時の補助給水機能に関する熱水力解析 【目的】 主給水管破断時に必要な補助給水泵ポンプの台数及び給水蒸気発生器数を確認	補助給水により健全な蒸気発生器は2次側の保有水量が回復傾向を示し、2次冷却系の冷却機能が維持されることを確認できた。	• MARVEL	

第 3.1.1.e-1 表 フロントライン系とサポート系の依存性

サポート系 (影響を与える側)	電源系	信号系	制御用空気系	換気空調系	原子炉補機冷却海水系	原子炉補機冷却水系
フロントライン系 (影響を受ける側)						
原子炉停止系						
燃料取替用水系						
高圧注入系※ 1	○	○				○
蓄圧注入系						
低圧注入系※ 1	○	○				○
格納容器スプレイ注入系※ 1	○	○				○
補助給水系／主蒸気圧力制御系※ 2	○	○		○		
破損側蒸気発生器隔離※ 3	○	○	○			
主蒸気隔離※ 4	○	○				

※ 1：室温評価の結果、評価期間（内部事象：24 時間）内であれば換気空調系は不要。

※ 2：電動補助給水ポンプ室換気空調系が必要。

※ 3：主蒸気逃がし弁、タービンバイパス弁及び補助給水隔離弁の作動のための電源系／信号系／制御用空気系が必要。

※ 4：主蒸気隔離弁及びタービン動補助給水ポンプ蒸気供給元弁閉止のための電源系／信号系が必要。

第 3.1.1.e-2 表 サポート系同士の依存性

サポート系 (影響を与える側)	電源系	信号系	制御用空気系	換気空調系	原子炉補機冷却海水系	原子炉補機冷却水系
サポート系 (影響を受ける側)						
電源系※ 1		○		○	○	
信号系	○					
制御用空気系※ 2, 3	○	○				○
換気空調系※ 2, 4	○	○			○	
原子炉補機冷却海水系※ 2	○	○				
原子炉補機冷却水系※ 2	○	○			○	

※ 1 : ディーゼル発電機の起動・継続運転のための信号系／換気空調系／原子炉補機冷却海水系
が必要。

※ 2 : 通常時待機状態を仮定しているトレンには起動のための信号系が必要。

※ 3 : 室温評価の結果、評価期間（内部事象：24 時間）内であれば換気空調系は不要。

※ 4 : 空調用冷水系には原子炉補機冷却海水系が必要。

第 3.1.1.e-3 表 機器タイプ及び故障モード (1/6)

機器タイプ	故障モード
電動ポンプ（純水） 空気圧縮機 空調用冷凍機	起動失敗
	継続運転失敗
	制御回路の作動失敗
	遮断器作動失敗
	遮断器誤作動
電動ポンプ（海水）	起動失敗
	継続運転失敗
	制御回路の作動失敗
	遮断器作動失敗
	遮断器誤作動
タービン駆動ポンプ	起動失敗
	継続運転失敗
	制御回路の作動失敗
ディーゼル駆動ポンプ	起動失敗
	継続運転失敗
ディーゼル発電機	起動失敗
	継続運転失敗
	制御回路の作動失敗
ファン／プロア	起動失敗
	継続運転失敗（正常雰囲気）
	継続運転失敗（異常雰囲気）
	制御回路の作動失敗
	遮断器作動失敗
	遮断器誤作動

第 3.1.1.e-3 表 機器タイプ及び故障モード (2/6)

機器タイプ	故障モード
電動弁 (純水)	開失敗
	閉失敗
	誤開又は誤閉
	外部リーク
	内部リーク
	閉塞
電動弁 (海水)	制御回路の作動失敗
	開失敗
	閉失敗
	誤開又は誤閉
	外部リーク
	内部リーク
空気作動弁	閉塞
	制御回路の作動失敗
	開失敗
	閉失敗
	誤開又は誤閉
	外部リーク
油圧作動弁	内部リーク
	閉塞
	制御回路の作動失敗
	開失敗
	閉失敗
	誤開又は誤閉

第 3.1.1.e-3 表 機器タイプ及び故障モード (3/6)

機器タイプ	故障モード
逆止弁	開失敗
	閉失敗
	外部リーク
	内部リーク
手動弁	開失敗
	閉失敗
	外部リーク
	内部リーク
安全弁	閉塞
	開失敗
	閉失敗
	誤開
	外部リーク
真空逃し弁 (PWR)	内部リーク
	作動失敗
	開閉失敗 (作動失敗)
	閉塞
	内部リーク
電磁弁	誤開又は誤閉
	外部リーク
	制御回路の作動失敗
	リーケ
	閉塞
配管 (3 インチ以上)	リーケ
	閉塞
流体熱交換器 空気熱交換器 (流体式) 空気除湿装置 (熱交換有)	伝熱管破損
	伝熱管閉塞
	外部リーク
オリフィス	外部リーク
	内部破損
	閉塞

第 3.1.1.e-3 表 機器タイプ及び故障モード (4/6)

機器タイプ	故障モード
フィルタ／ストレーナ（純水等） フィルタ（空気） 吐出消音器 空気除湿装置（熱交換無）	外部リーク
	内部破損
	閉塞
フィルタ／ストレーナ（海水） サンプスクリーン	外部リーク
	内部破損
	閉塞
手動ダンパ 防火ダンパ 防火兼手動ダンパ	開失敗
	閉失敗
	誤開又は誤閉
	外部リーク
	内部リーク
逆止ダンパ	閉塞
	開失敗
	閉失敗
	外部リーク
空気作動ダンパ	内部リーク
	開失敗
	閉失敗
	誤開又は誤閉
	外部リーク
	内部リーク
タンク 制御用空気だめ	閉塞
	破損
	閉塞
ピット／サンプ	閉塞

第 3.1.1.e-3 表 機器タイプ及び故障モード (5/6)

機器タイプ	故障モード
制御棒駆動装置	挿入失敗
リレー 電源切替用コンタクタ	不動作
	誤動作
遅延リレー	不動作
	誤動作
遮断器 NFB ドロッパバイパス開閉器	開失敗
	閉失敗
	誤開
	誤閉
圧力スイッチ	不動作
	誤動作
リミットスイッチ トルクスイッチ	不動作
	誤動作
手動スイッチ	不動作
	誤動作
流量スイッチ	不動作
	誤動作
水位スイッチ	不動作
	誤動作
温度スイッチ	不動作
	誤動作
充電器	機能喪失
蓄電池	機能喪失
変圧器	機能喪失
母線	機能喪失
インバータ（バイタル） 後備用低電圧装置	機能喪失
ヒューズ	誤断線

第 3.1.1.e-3 表 機器タイプ及び故障モード (6/6)

機器タイプ	故障モード
配線／電線	断線
	地絡
	短絡
制御ケーブル	短絡
	地絡
	断線
MG セット (RPS, CRDM)	機能喪失
演算器	不動作
	高出力／低出力
カード (半導体ロジック回路) バイステーブル	不動作
	不動作
警報設定器	誤動作
	不動作
流量トランスマッタ	不動作
	高出力／低出力
圧力トランスマッタ	不動作
	高出力／低出力
水位トランスマッタ	不動作
	高出力／低出力
温度検出器	不動作
	高出力／低出力
放射能検出器	不動作
	高出力／低出力
コントローラ	不動作
	高出力／低出力
ヒーター ヒートトレース 空気熱交換器 (電気式)	機能喪失
アナンシエータ	機能喪失

第 3.1.1-e-4 表 システム信頼性解析評価結果及び主要なミニマルカットセット (1/2)

起因事象	事故シーケンス	主要なミニマルカットセット
大破断 LOCA	大破断 LOCA + 低圧注入失敗	S 信号 A, B 両トレン失敗共通原因故障
	大破断 LOCA + 蕃圧注入失敗	蕃圧タンク B (C) 閉塞
	大破断 LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ注入失敗	格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 177A, B 開失敗共通原因故障 + 余熱除去冷却器補機冷却水出口弁 117A, B 開失敗共通原因故障
	大破断 LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁 013A (B) 開失敗 + 余熱除去ボンブ A (B) 試験による待機除外 + 再循環サンプルクリーン B (A) 閉塞
	大破断 LOCA + 低圧再循環失敗 + 高圧再循環失敗	再循環自動切替 許可操作 A, B 両トレン失敗共通原因故障
中破断 LOCA	中破断 LOCA + 高圧注入失敗	高圧注入ポンプ出口 C/V 内側連絡弁 061A 閉塞
	中破断 LOCA + 蕃圧注入失敗	低温側配管注入ライン逆止弁 137B, C 開失敗共通原因故障
	中破断 LOCA + 格納容器スプレイ注入失敗	格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁 013A, B 開失敗共通原因故障
	中破断 LOCA + 格納容器スプレイ再循環失敗	格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 177A, B 開失敗共通原因故障
	中破断 LOCA + 高圧再循環失敗	再循環自動切替 許可操作 A, B 両トレン失敗共通原因故障
小破断 LOCA	小破断 LOCA + 补助給水失敗	補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障
	小破断 LOCA + 高圧注入失敗	低温側注入ライン手動弁 065B (C) 閉塞
	小破断 LOCA + 格納容器スプレイ注入失敗	格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁 013A, B 開失敗共通原因故障
	小破断 LOCA + 格納容器スプレイ再循環失敗	格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 177A, B 開失敗共通原因故障
	小破断 LOCA + 高圧再循環失敗	再循環自動切替 許可操作 A, B 両トレン失敗共通原因故障

第 3.1.1-e-4 表 システム信頼性解析評価結果及び主要なミニマルカットセット (2/2)

起因事象	事故シーケンス	主要なミニマルカットセット
原子炉補機 冷却機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失 + 補助給水失敗 原子炉補機冷却機能喪失 + 加圧器逃がし弁 ／安全弁 LOCA	補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障 加圧器安全弁 055 (056, 057) 再閉止失敗
外部電源喪失	原子炉補機冷却機能喪失 + RCP シール LOCA 外部電源喪失 + 非常用所内交流電源喪失 外部電源喪失 + 補助給水失敗	RCP シール LOCA 発生 DG 室空調系 空気作動ダンバ 2741, 2742 開失敗共通原因故障 補助給水ピット 閉塞
2 次冷却系の 破断	2 次冷却系の破断 + 主蒸気隔離失敗 2 次冷却系の破断 + 補助給水失敗	「破断ループ側タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気主蒸気ライン元弁 575A 閉失敗 (HE)」+「破断ループ側タービン動補助給水ポンプ駆動 蒸気主蒸気ライン逆止弁 576A 閉失敗」 により健全側ループの蒸気が破断側ループへ流出 2 次系破断事象診断過誤による破断 SG ループへの給水停止失敗
蒸気発生器伝熱管 破損	蒸気発生器伝熱管破損 + 補助給水失敗 蒸気発生器伝熱管破損 + 破損側蒸気発生器 の隔離失敗	補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障 タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気主蒸気ライン元弁 575A 閉止失敗
主給水流量喪失 過渡事象	主給水流量喪失 + 補助給水失敗 過渡事象 + 補助給水失敗	補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障 補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障
インターフェイス システム LOCA	インターフェイスシステム LOCA	-
手動停止 ATWS	手動停止 + 補助給水失敗 ATWS	補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障 ベースシックソフトウェア共通原因故障

第 3.1.1.e-5 表 代表的な FT の非信頼度

起因事象	システム系統	FT の非信頼度
過渡事象／手動停止	補助給水	5.6E-05
LOCA 事象	補助給水	4.6E-05
	低圧注入	1.3E-04
	低圧再循環	8.8E-04
	高圧注入	6.0E-03
	高圧再循環	7.7E-04
	格納容器スプレイ注入	1.9E-04
	格納容器スプレイ再循環	9.2E-04
	蓄圧注入	4.3E-04
—	原子炉トリップ	1.8E-07
	非常用所内交流電源	7.2E-04

第 3.1.1. f-1 表 共通要因故障を考慮する機器と故障モード (1/6)

機器名	故障モード
機器 A	モード 1, モード 2
機器 B	モード 3, モード 4
機器 C	モード 5, モード 6
機器 D	モード 7, モード 8
機器 E	モード 9, モード 10
機器 F	モード 11, モード 12
機器 G	モード 13, モード 14
機器 H	モード 15, モード 16
機器 I	モード 17, モード 18
機器 J	モード 19, モード 20
機器 K	モード 21, モード 22
機器 L	モード 23, モード 24
機器 M	モード 25, モード 26
機器 N	モード 27, モード 28
機器 O	モード 29, モード 30
機器 P	モード 31, モード 32
機器 Q	モード 33, モード 34
機器 R	モード 35, モード 36
機器 S	モード 37, モード 38
機器 T	モード 39, モード 40
機器 U	モード 41, モード 42
機器 V	モード 43, モード 44
機器 W	モード 45, モード 46
機器 X	モード 47, モード 48
機器 Y	モード 49, モード 50
機器 Z	モード 51, モード 52

[] : 桁囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません

第 3.1.1. f-1 表 共通要因故障を考慮する機器と故障モード (2/6)

機器名	故障モード
機器 A	モード 1, モード 2
機器 B	モード 3, モード 4
機器 C	モード 5, モード 6
機器 D	モード 7, モード 8
機器 E	モード 9, モード 10
機器 F	モード 11, モード 12
機器 G	モード 13, モード 14
機器 H	モード 15, モード 16
機器 I	モード 17, モード 18
機器 J	モード 19, モード 20
機器 K	モード 21, モード 22
機器 L	モード 23, モード 24
機器 M	モード 25, モード 26
機器 N	モード 27, モード 28
機器 O	モード 29, モード 30
機器 P	モード 31, モード 32
機器 Q	モード 33, モード 34
機器 R	モード 35, モード 36
機器 S	モード 37, モード 38
機器 T	モード 39, モード 40
機器 U	モード 41, モード 42
機器 V	モード 43, モード 44
機器 W	モード 45, モード 46
機器 X	モード 47, モード 48
機器 Y	モード 49, モード 50
機器 Z	モード 51, モード 52

□ : 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません

第 3.1.1. f-1 表 共通要因故障を考慮する機器と故障モード (3/6)

機器名	故障モード
機器 A	モード 1, モード 2
機器 B	モード 3, モード 4
機器 C	モード 5, モード 6
機器 D	モード 7, モード 8
機器 E	モード 9, モード 10
機器 F	モード 11, モード 12
機器 G	モード 13, モード 14
機器 H	モード 15, モード 16
機器 I	モード 17, モード 18
機器 J	モード 19, モード 20
機器 K	モード 21, モード 22
機器 L	モード 23, モード 24
機器 M	モード 25, モード 26
機器 N	モード 27, モード 28
機器 O	モード 29, モード 30
機器 P	モード 31, モード 32
機器 Q	モード 33, モード 34
機器 R	モード 35, モード 36
機器 S	モード 37, モード 38
機器 T	モード 39, モード 40
機器 U	モード 41, モード 42
機器 V	モード 43, モード 44
機器 W	モード 45, モード 46
機器 X	モード 47, モード 48
機器 Y	モード 49, モード 50
機器 Z	モード 51, モード 52

□ : 桁囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません

第 3.1.1. f-1 表 共通要因故障を考慮する機器と故障モード (4/6)

機器名	故障モード
機器 A	モード 1, モード 2
機器 B	モード 3, モード 4
機器 C	モード 5, モード 6
機器 D	モード 7, モード 8
機器 E	モード 9, モード 10
機器 F	モード 11, モード 12
機器 G	モード 13, モード 14
機器 H	モード 15, モード 16
機器 I	モード 17, モード 18
機器 J	モード 19, モード 20
機器 K	モード 21, モード 22
機器 L	モード 23, モード 24
機器 M	モード 25, モード 26
機器 N	モード 27, モード 28
機器 O	モード 29, モード 30
機器 P	モード 31, モード 32
機器 Q	モード 33, モード 34
機器 R	モード 35, モード 36
機器 S	モード 37, モード 38
機器 T	モード 39, モード 40
機器 U	モード 41, モード 42
機器 V	モード 43, モード 44
機器 W	モード 45, モード 46
機器 X	モード 47, モード 48
機器 Y	モード 49, モード 50
機器 Z	モード 51, モード 52

[] : 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません

第 3.1.1. f-1 表 共通要因故障を考慮する機器と故障モード (5/6)

[] : 梱囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません

第 3.1.1. f-1 表 共通要因故障を考慮する機器と故障モード (6/6)

機器名	故障モード
機器 A	モード 1, モード 2
機器 B	モード 3, モード 4
機器 C	モード 5, モード 6
機器 D	モード 7, モード 8
機器 E	モード 9, モード 10
機器 F	モード 11, モード 12
機器 G	モード 13, モード 14
機器 H	モード 15, モード 16
機器 I	モード 17, モード 18
機器 J	モード 19, モード 20
機器 K	モード 21, モード 22
機器 L	モード 23, モード 24
機器 M	モード 25, モード 26
機器 N	モード 27, モード 28
機器 O	モード 29, モード 30
機器 P	モード 31, モード 32
機器 Q	モード 33, モード 34
機器 R	モード 35, モード 36
機器 S	モード 37, モード 38
機器 T	モード 39, モード 40
機器 U	モード 41, モード 42
機器 V	モード 43, モード 44
機器 W	モード 45, モード 46
機器 X	モード 47, モード 48
機器 Y	モード 49, モード 50
機器 Z	モード 51, モード 52

[REDACTED] : 桁囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません

第 3.1.1. f-2 表 共通要因故障パラメータ（抜粋）

機器タイプ	故障モード	CCF 要否	機器 総数	MGLパラメータ※2		
				β	γ	δ
電動ポンプ (純水)	起動失敗 制御回路の作動失敗 遮断器作動失敗	○	2	3.72E-02	—	—
			3	3.13E-02	3.63E-01	—
			4	2.93E-02	4.76E-01	2.99E-01
	継続運転失敗 遮断器誤作動	○	2	9.01E-02	—	—
			3	6.19E-02	5.00E-01	—
			4	4.72E-02	7.50E-01	3.33E-01
電動弁 (純水-Pooled ^{※1)}	開失敗 制御回路の作動失敗	○	2	1.62E-02	—	—
			3	1.37E-02	3.59E-01	—
			4	1.26E-02	5.10E-01	2.63E-01
	閉失敗 制御回路の作動失敗	○	2	4.13E-03	—	—
			3	8.18E-03	7.09E-03	—
			4	1.22E-02	1.29E-02	3.57E-02
	誤開又は誤閉	○	2	3.16E-02	—	—
			3	5.04E-02	1.43E-01	—
			4	5.83E-02	3.21E-01	5.89E-02
	外部リーク	—	—	—	—	—
	内部リーク	—	—	—	—	—
	閉塞	—	—	—	—	—

※1 Pooled 機器：同種の機器をグループ化したもの

※2 「CCF Parameter Estimations 2010 (NUREG/CR-5497 の改訂版)」より

 β : 2つ以上の機器が同時に故障する割合 γ : 2つ以上の機器が同時に故障した中で、3つ以上が同時に故障する割合 δ : 3つ以上の機器が同時に故障した中で、4つ以上が同時に故障する割合

第 3.1.1.g-1 表 人的過誤の評価結果 (1/2)

	人的過誤	過誤確率 (平均値)	EF
起因事象 発生前	3 A - 原子炉補機冷却海水ポンプ出口弁 (3V-SW-503B) 戻し忘れ	1.6E-03	4
	3 B - 原子炉補機冷却海水ポンプ出口弁 (3V-SW-503D) 戻し忘れ	1.6E-03	4
起因事象 発生後	低温再循環自動切替信号許可 (A) 操作器操作失敗	8.6E-04	8
	低温再循環自動切替信号許可 (B) 操作器操作失敗	8.6E-04	8
	3 B - 補助給水隔離弁 (3V-FW-589B) 閉口ツク操作失敗	8.6E-04	8
	3 B - 電動補助給水ポンプ出口流量調節弁 (3V-FW-582B) の操作器「全開」操作失敗	8.6E-04	8
	3 B - 主蒸気隔離弁 (3V-MS-528B) A トレン閉操作失敗	8.6E-04	8
	3 B - 主蒸気隔離弁 (3V-MS-528B) B トレン閉操作失敗	8.6E-04	8
	3 - タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気 B 主蒸気ライン元弁 (3V-MS-575A) 閉操作失敗	8.6E-04	8
	3 - タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気 B 主蒸気ライン元弁 (3V-MS-575A) 開状態読取失敗	8.3E-04	4
	3 - タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気 B 主蒸気ライン元弁 (3V-MS-575A) 閉操作失敗 (現場)	5.5E-04	3
	3 B - 補助給水隔離弁 (3V-FW-589B) 閉操作失敗	8.6E-04	8
	3 B - 補助給水ポンプ出口流量調節弁 (3V-FW-582B) の操作器「全閉」操作失敗	8.6E-04	8
	3 B - 余熱除去冷却器補機冷却水出口弁 (3V-CC-117B) 開操作失敗	8.6E-04	8
	3 B - 格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 (3V-CC-177B) 開操作失敗	8.6E-04	8

第 3.1.1.g-1 表 人的過誤の評価結果 (2/2)

	人的過誤	過誤確率 (平均値)	EF
起因事象発生後	B ヘッダ 3 B - 余熱除去冷却器補機冷却水出口弁 3V-CC-117B or 3 B - 格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 3V-CC-177B 負荷制御操作失敗	8.6E-04	8
	3 A - 余熱除去冷却器補機冷却水出口弁 (3V-CC-117A) 開操作失敗	8.6E-04	8
	3 A - 格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 (3V-CC-177A) 開操作失敗	8.6E-04	8
	3 B - 安全補機開閉器室給気ファン (3VSF27B) 起動操作失敗	8.6E-04	8
	3 C - 空調用冷水ポンプ (3CHP1C) 起動操作失敗	8.6E-04	8
	3 D - 空調用冷水ポンプ (3CHP1D) 起動操作失敗	8.6E-04	8
	3 - 空調用冷水 B 母管入口隔離弁 (3V-CH-012B) 開操作失敗	8.6E-04	8
	3 C - 空調用冷凍機 (3CHE1C) 起動操作失敗	8.6E-04	8
	3 D - 空調用冷凍機 (3CHE1D) 起動操作失敗	8.6E-04	8
	3 A - 安全補機開閉器室給気ファントリップ警報 読取失敗	8.6E-04	8
	3 A, B - 原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水出口弁 (3V-SW-567A 又は 3V-SW-567B) 閉操作失敗	5.5E-03	3
	3 C, D - 原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水出口弁 (3V-SW-567C 又は 3V-SW-567D) 閉操作失敗	5.5E-03	3

第3.1.1.h-1表 主要シーケンスの評価結果

起因事象	事故シーケンスの概要	事故シーケンス グループ	発生頻度 [／炉年]	寄与割合 [%]	主要カットセット
原子炉補機 冷却機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失発生後、RCPシールLOCAが発生	原子炉補機 冷却機能喪失	2.0E-04	88.2	①RCPシールLOCA発生
手動停止	手動停止後、給水に失敗	2次冷却系からの 除熱機能喪失	1.3E-05	5.7	①補助給水ポンプ起動信号失敗 共通原因故障 ②補助給水ピット閉塞
過渡事象	過渡事象発生後、給水に失敗	2次冷却系からの 除熱機能喪失	5.4E-06	2.4	①補助給水ポンプ起動信号失敗 共通原因故障 ②補助給水ピット閉塞
外部電源喪失 外部電源喪失	外部電源喪失発生後、 非常用所内交流電源の 給電に失敗	全交流動力 電源喪失	3.5E-06	1.5	①DG室空調系 空気作動ダンバ 2741, 2742 開失敗共通原因故 障 ②UV信号 A, B両トレイン共通原 因故障
小破断LOCA	小破断LOCA発生後、注 水に失敗	ECCS注水 機能喪失	1.3E-06	0.6	①低温側注入ライシン手動弁065B (C)閉塞 ②低温側注入ライシンオリフィス 911(912)閉塞

第3.1.1.h-2表 起因事象別炉心損傷頻度

起因事象	起因事象 発生頻度 (／炉年)	条件付 炉心損傷確率 (CCDP)	炉心損傷頻度 (／炉年)	寄与割合
原子炉補機 冷却機能喪失	2.0E-04	1.0E+00	2.0E-04	88.6%
手動停止	2.3E-01	5.6E-05	1.3E-05	5.7%
過渡事象	9.7E-02	5.6E-05	5.4E-06	2.4%
外部電源喪失	4.8E-03	7.5E-04	3.6E-06	1.6%
小破断 LOCA	2.2E-04	7.1E-03	1.6E-06	0.7%
2次冷却系の 破断	4.3E-04	2.7E-03	1.2E-06	0.5%
主給水流量喪失	1.1E-02	5.6E-05	6.2E-07	0.3%
蒸気発生器 伝熱管破損	2.4E-03	1.6E-04	3.9E-07	0.2%
中破断 LOCA	6.8E-05	1.6E-03	1.1E-07	<0.1%
大破断 LOCA	2.2E-05	1.3E-03	2.9E-08	<0.1%
ATWS	1.2E-08	1.0E+00	1.2E-08	<0.1%
インターフェイ スシステム LOCA	3.0E-11	1.0E+00	3.0E-11	<0.1%
合計			2.3E-04	100%

第 3.1.1-h-3 表 事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度

事故シーケンスグループ	炉心損傷頻度（／炉年）
2 次冷却系からの除熱機能喪失	2.0E-05
全交流動力電源喪失	3.5E-06
原子炉補機冷却機能喪失	2.0E-04
原子炉格納容器の除熱機能喪失	8.3E-08
原子炉停止機能喪失	1.2E-08
ECCS注水機能喪失	1.4E-06
ECCS再循環機能喪失	2.4E-07
格納容器バイパス	2.8E-07

第3.1.1-h-4表 事故シーケンスグループ別の分析結果

事故シーケンスグループ	事故シーケンス	シーケンス別炉心		ケループ別炉心 損傷頻度(／炉 年)	寄与割合 (%)	ケループ別炉心 損傷頻度(／炉 年)	寄与割合 (%)
		損傷頻度(／炉 年)	寄与割合 (%)				
1 2次冷却系からの除熱機能喪失	小破断LOCA+補助給水失敗	1.0E-08	<0.1	2.0E-05	9.0	2.0E-05	9.0
	主給水流量喪失+補助給水失敗	6.2E-07	0.3				
	過渡事象+補助給水失敗	5.4E-06	2.4				
	手動停止+補助給水失敗	1.3E-05	5.7				
	外部電源喪失+補助給水失敗	1.3E-07	0.1				
	2次冷却系の破断+補助給水失敗	1.2E-06	0.5				
	2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗	7.7E-11	<0.1				
2 全交流動力電源喪失	蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗	1.1E-07	<0.1	3.5E-06	1.5	3.5E-06	1.5
	外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	3.5E-06	1.5				
3 原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA	2.0E-04	88.2	9.0E-04	88.6	2.0E-04	88.6
	原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁/安全弁LOCA	9.0E-07	0.4				
	原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗	1.1E-08	<0.1				
	大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗	3.0E-13	<0.1				
	大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗	6.2E-12	<0.1				
	中破断LOCA+格納容器スプレイ注入失敗	8.9E-09	<0.1				
	中破断LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗	1.1E-08	<0.1				
4 原子炉格納容器の除熱機能喪失	小破断LOCA+格納容器スプレイ注入失敗	2.7E-08	<0.1	3.6E-08	<0.1	1.2E-08	<0.1
	小破断LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗	3.6E-08	<0.1				
	原子炉トリップが必要な起因事象+原子炉トリップ失敗	1.2E-08	<0.1				
	大破断LOCA+低圧注入失敗	2.9E-09	<0.1				
6 ECCS注水機能喪失	大破断LOCA+蓄圧注入失敗	9.4E-09	<0.1	1.4E-06	0.6	1.4E-06	0.6
	中破断LOCA+蓄圧注入失敗	2.5E-11	<0.1				
	中破断LOCA+高压注入失敗	3.5E-08	<0.1				
	小破断LOCA+低压再循環失敗+高压再循環失敗	1.7E-08	<0.1				
	中破断LOCA+高压再循環失敗	5.3E-08	<0.1				
	大破断LOCA+高压再循環失敗	1.3E-06	0.6				
	小破断LOCA+高压再循環失敗	1.7E-07	0.1				
7 ECCS再循環機能喪失	インターフェイスシステムLOCA	3.0E-11	<0.1	2.4E-07	0.1	2.4E-07	0.1
	蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗	2.8E-07	0.1				
8 格納容器バイパス	—	—	—	2.3E-04	100.0	2.3E-04	100.0
	合計	—	—				

第3.1.1-h-5表 事故シーケンスの分析結果（1/4）

事故シーケンス	CDF (/炉年)	寄与割合 (全シケンス)	主要なカットセット	CDF (/炉年)	寄与割合
手動停止	補助給水失敗	1.3E-5 5.7%	①補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障 ②補助給水ピット閉塞 ③タービン動補助給水ボンブ室調系A、B起動失敗共通原因故障 +電動補助給水ボンブ室給氣ファンA、B起動失敗共通原因故障	7.0E-06 2.8E-06	54% 22%
過渡事象	補助給水失敗	5.4E-6 2.4%	手動停止と同様	1.2E-07	1%
2次冷却系の破断	補助給水失敗	1.2E-6 0.5%	①2次系破断事象診断過誤による破断SGループへの給水停止失敗 ②補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障 ③補助給水ピット閉塞 ④補助給水隔離弁589B閉失敗 +B電動補助給水ボンブ出口調節弁(FW-582B)の操作器「全閉」操作失敗 (HE)	1.2E-06 8.6E-09 5.3E-09	98% 1% 0%
主給水流量喪失	補助給水失敗	6.2E-7 0.3%	手動停止と同様	5.9E-08	45%
外部電源喪失	補助給水失敗	1.3E-7 0.1%	①補助給水ピット閉塞 ②補助給水系各機器の外部リード ③電動補助給水ボンブ室空調系A、B機能喪失 +タービン動補助給水ボンブ試験による待機除外 ④電動補助給水ボンブ室空調系A、B機能喪失 +タービン動補助給水ボンブ起動失敗	5.1E-09	4%
2次冷却系から除熱機能喪失	蒸気発生器伝熱管破損	1.1E-7 <0.1%	①補助給水ボンブ起動信号失敗共通原因故障 ②補助給水ピット閉塞 ③海水ボンブA、C系統運転失敗共通原因故障 ④タービン動補助給水ボンブ試験による待機除外 +電動補助給水ボンブ室給氣ファンA、B起動失敗共通原因故障	2.5E-09 2.0E-09	2% 2%
小破断LOCA	補助給水失敗	1.0E-8 <0.1%	①補助給水ボンブ起動信号失敗共通原因故障 ②補助給水ピット閉塞 ③海水ボンブA、C系統運転失敗共通原因故障 ④電動補助給水ボンブ室空調系A、B機能喪失 +タービン動補助給水ボンブ試験による待機除外 ⑤電動補助給水ボンブ室空調系A、B機能喪失 +タービン動補助給水ボンブ起動失敗	3.0E-08 1.9E-09	28% 2%
2次冷却系の破断	主蒸気隔離失敗	7.7E-11 <0.1%	①「運転員による破断ループ側タービン動補助給水ボンブ駆動蒸気主蒸気ライン元弁(575A)閉止失敗(HE)」 +「破断ループ側タービン動補助給水ボンブ駆動蒸気主蒸気ライン逆止弁(576A)閉失敗」により健全側ループへ流出 ②「破断ループ側タービン動補助給水ボンブ駆動蒸気主蒸気ライン元弁575A閉失敗」 +「破断ループ側タービン動補助給水ボンブ駆動蒸気主蒸気ライン逆止弁576A閉失敗」により健全側ループの蒸気が破断側ループへ流出 ③健全ループ主蒸気隔離逆止弁528A(C)閉失敗 +破断ループ主蒸気隔離逆止弁531B閉失敗	3.4E-11 3.2E-11	44% 42%
				6.1E-12	8%

第3.1.1.h-5表 事故シーケンスの分析結果（2/4）

事故シーケンス		CDF (／炉年)	寄与割合 (全シーケンス)	主要なカットセット	CDF (／炉年)	寄与 割合	
全交流動力 電源喪失	外部電源喪失 非常用所内交流 電源喪失	3. 5E-6	1. 5%	①DG室空調系 空気作動ダンバ2741, 2742開失敗共通原因故障 ②UV信号A, B両トレン共通原因故障 ③ディーゼル発電機A, B起動失敗共通原因故障 ④外部電源受電遮断器 開失敗共通原因故障	1. 5E-07	4 %	
	原子炉補機冷却 機能喪失	RCPシールドLOCA	2. 0E-4	88. 2%	①RCPシールドLOCA発生	2. 0E-04	100 %
	原子炉補機冷却 機能喪失	加圧器逃がし弁／ 安全弁LOCA	9. 0E-7	0. 4%	①加圧器安全弁055(056, 057)再閉止失敗 ②加圧器逃がし弁452A(B)閉失敗 +電動弁054A(B)制御回路の作動失敗	9. 0E-07	100 %
	原子炉補機冷却 機能喪失	補助給水ポンプ起動信号失敗	1. 1E-8	<0. 1%	①補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障 ②補助給水ピット閉塞 ③タービン動補助給水ポンプ試験による待機除外 +電動補助給水ポンプ室給気ファンA, B起動失敗共通原因故障	6. 0E-09	54 %

第3.1.1.h-5表 事故シーケンスの分析結果（3/4）

事故シーケンス	CDF (／炉年)	寄与割合 (全シケンス)	主要なカットセット	CDF (／炉年)	寄与割合
小破壊 LOCA 格納容器スプレイ再循環失敗	3.6E-8	<0.1%	①格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁177A, B開失敗共通原因故障 ②格納容器スプレイ系トレンA (B) 試験による待機除外 +格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁177B (A) 閉失敗 ③格納容器スプレイ冷却器出口C/V外側隔離弁013A (B) 開失敗 +格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁177B (A) 閉失敗	9.4E-09	26%
小破壊 LOCA 格納容器スプレイ注入失敗	2.7E-8	<0.1%	①格納容器スプレイ冷却器出口C/V外側隔離弁013A, B開失敗共通原因故障 ②スプレイ信号A, B両トレン失敗共通原因故障 ③格納容器スプレイ系トレンA (B) 試験による待機除外 +格納容器スプレイ冷却器出口C/V外側隔離弁013B (A) 閉失敗 ④格納容器スプレイポンプA, B起動失敗共通原因故障	8.7E-09	33%
中破壊 LOCA 格納容器スプレイ再循環失敗	1.1E-8	<0.1%	小破壊 LOCAと同様	3.0E-09	11%
中破壊 LOCA 格納容器スプレイ注入失敗	8.9E-9	<0.1%	小破壊 LOCAと同様	2.9E-09	11%
原子炉格納容器の除熱機能喪失	6.2E-12	<0.1%	①格納容器スプレイ冷却器出口C/V外側隔離弁013A (B) 閉失敗 +余熱除去ポンプA (B) 試験による待機除外 +再循環サンプルスクリーンB (A) 閉塞	3.6E-13	6%
			②スプレイポンプA (B) 試験による待機除外 +余熱除去冷却器補機冷却水出口弁117A (B) 開失敗 +再循環サンプルスクリーンB (A) 閉塞	3.6E-13	6%
			③格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁177A (B) 開失敗 +余熱除去ポンプA (B) 試験による待機除外 +再循環サンプルスクリーンB (A) 閉塞	3.6E-13	6%
			①格納容器スプレイ冷却器出口C/V外側隔離弁013A, B開失敗共通原因故障 +余熱除去冷却器補機冷却水出口弁117A, B開失敗共通原因故障 ②スプレイポンプA (B) 試験による待機除外 +余熱除去冷却器補機冷却水出口弁117A (B) 開失敗 +SI信号, スプレイ信号B (A) トレン共通部(計装部品)故障 ③格納容器スプレイ冷却器出口C/V外側隔離弁013A (B) 開失敗 +余熱除去冷却器補機冷却水出口弁117A (B) 開失敗 +SI信号, スプレイ信号B (A) トレン共通部(計装部品)故障	3.1E-14	11%
大破壊 LOCA 低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ再循環失敗				2.6E-14	9%
大破壊 LOCA 低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ注入失敗	3.0E-13	<0.1%		2.0E-14	7%

第3.1.1-h-5表 事故シーケンスの分析結果（4/4）

事故シーケンス		CDF (/炉年)	寄与割合 (全シーケンス)	主要なカットセット	CDF (/炉年)	寄与割合	
原子炉停止 機能喪失 ATWS	—	1.2E-8	<0.1%	①ベーシックソフトウェア共通原因故障 ②原子炉トリップ遮断器開失敗共通原因故障 ③RT1アリケーションソフト共通原因故障 +DLUカード335A, 335B, 335D不動作共通原因故障	7.1E-09	57%	
	小破断LOCA	高压注入失敗	1.3E-6	0.6%	④TEアリケーションソフト共通原因故障 +DLUカード33A, 33AB, 33AC, 33AD不動作共通原因故障	5.2E-09	42%
	中破断LOCA	高压注入失敗	3.5E-8	<0.1%	①低温側注入ライン手動弁065B (C) 閉塞 ②低温側注入ラインオリフィス911 (912) 閉塞 ③低温側注入ラインオリフィス01B (01C) 閉塞	1.1E-11	0%
	ECCS注水 機能喪失	蓄圧注入失敗	9.4E-9	<0.1%	④高压注入ポンプ出口C/V内側連絡弁061A 閉塞 ①ほう酸注入タンク注入口弁145, 146 閉失敗共通原因故障 ②ほう酸注入タンク出口C/V外側隔離弁036A, B 開失敗共通原因故障 ③ほう酸注入タンク入口弁032A, B 開失敗共通原因故障 ④ほう酸注入タンクB (C) 閉塞	6.5E-07	50%
大破断LOCA	蓄圧注入失敗	2.9E-9	<0.1%	⑤蓄圧タンク出口電動弁132B (C) 閉塞 ⑥蓄圧タンク出口逆止弁134B (C) 開失敗	2.5E-07	19%	
	大破断LOCA	低压注入失敗	2.9E-9	<0.1%	①S信号A, B両トレーン失敗共通原因故障 ②RHRポンプ出口流量高信号A, B両トレーン失敗によるミニフローライ ン弁601, 611の誤開	2.5E-07	19%
	中破断LOCA	蓄圧注入失敗	2.5E-11	<0.1%	③燃料取替用水ピット閉塞 ④余熱除去ポンプA, B起動失敗共通原因故障	1.9E-09	20%
	小破断LOCA	高压再循環失敗	1.7E-7	0.1%	①低温側配管注入ライン逆止弁137B, C開失敗共通原因故障 ②低温側配管注入ライン逆止弁134B, C開失敗共通原因故障 ③蓄圧タンクB, C閉塞 ①再循環自動切替許可操作A, B両トレーン失敗共通原因故障 ②再循環切替診断失敗 ③再循環サンプルスクリーンA, B閉塞共通原因故障 ④安全注入ポンプ再循環サンプル側入口C/V外側隔離弁084A, B開失敗共通原因故障	4.2E-10	4%
ECCS再循環 機能喪失	中破断LOCA	高压再循環失敗	5.3E-8	<0.1%	小破断LOCAと同様 ①再循環自動切替許可操作A, B両トレーン失敗共通原因故障 ②再循環切替診断失敗 ③再循環サンプルスクリーンA, B閉塞共通原因故障 ④低温再循環自動切替信号許可B (A) 操作器操作失敗再循環サンプルリー ンA (B) 閉塞	5.2E-10	18%
	大破断LOCA	低压再循環失敗 + 高压再循環失敗	1.7E-8	<0.1%	①タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気主蒸気ライン元弁575A閉止失敗 ②タービンバイパス弁500A～F閉止失敗 +主蒸気安全弁521B (522B) 再閉止失敗 ③SGTR事象診断過誤による破損SGへの給水停止失敗 +主蒸気管破裂	2.2E-11	0%
	格納容器バ イパス	蒸気発生器伝熱 管破損	2.8E-7	0.1%	—	7.1E-08	25%
	インターフェイ スシステムLOCA	—	3.0E-11	<0.1%	—	6.5E-08	23%

第 3.1.1.h-6 表 起因事象別重要度評価結果 (FV 重要度)

起因事象	FV 重要度
原子炉補機冷却機能喪失	8.9E-01
手動停止	5.7E-02
過渡事象	2.4E-02
外部電源喪失	1.6E-02
小破断 LOCA	6.9E-03
2 次冷却系の破断	5.2E-03
主給水流量喪失	2.7E-03
蒸気発生器伝熱管破損	1.7E-03
中破断 LOCA	4.7E-04
大破断 LOCA	1.3E-04
ATWS	5.5E-05
インターフェイスシステム LOCA	1.3E-07

第 3.1.1.h-7 表 起因事象別重要度評価結果 (RAW)

起因事象	RAW
インターフェイスシステム LOCA	4.4E+03
ATWS	4.4E+03
原子炉補機冷却機能喪失	4.4E+03
小破断 LOCA	3.2E+01
2 次冷却系の破断	1.3E+01
中破断 LOCA	8.0E+00
大破断 LOCA	6.8E+00
外部電源喪失	4.3E+00
蒸気発生器伝熱管破損	1.7E+00
主給水流量喪失	1.2E+00
過渡事象	1.2E+00
手動停止	1.2E+00

第 3.1.1.h-8 表 緩和系の基事象別重要度評価結果 (FV 重要度上位)

系統	基事象	FV 重要度
RCP	RCP シール LOCA 発生	8.9E-01
補助給水系	補助給水ピット閉塞	1.9E-02
信号系	工学安全施設作動盤 EFA, B アプリケーションソフト共通原因故障	1.5E-02
信号系	安全系現場制御監視盤 SLCA1, B1 アプリケーションソフト共通原因故障	1.5E-02
信号系	原子炉安全保護盤 RT1 アプリケーションソフト共通原因故障	1.5E-02
補助給水系	運転員 2 次系破断の発生診断失敗	5.1E-03
補助給水系	タービン動補助給水ポンプ試験による待機除外	2.2E-03
換気空調系	電動補助給水ポンプ室給気ファン A, B 制御回路の作動失敗 共通原因故障	2.1E-03
補助給水系	タービン動補助給水ポンプ起動失敗	1.9E-03
換気空調系	電動補助給水ポンプ室給気ファン A 制御回路の作動失敗	1.6E-03


第 3.1.1.h-9 表 緩和系の基事象別重要度評価結果 (RAW 上位)

系統	基事象	RAW
補助給水系	補助給水ピット閉塞	1.5E+03
信号系	工学安全施設作動盤 EFA, B アプリケーションソフト共通原因故障	1.5E+03
信号系	安全系現場制御監視盤 SLCA1, B1 アプリケーションソフト共通原因故障	1.5E+03
補助給水系	タービン動補助給水ポンプ入口側ストレーナ 01 外部リーク	1.5E+03
補助給水系	電動補助給水ポンプ入口側ストレーナ 02A 外部リーク	1.5E+03
補助給水系	電動補助給水ポンプ入口側ストレーナ 02B 外部リーク	1.5E+03
海水系	海水ストレーナ 01B, D 閉塞共通原因故障	1.5E+03
補助給水系	電動補助給水ポンプ A ミニフローラインオリフィス 02A 外部リーク	1.5E+03
補助給水系	電動補助給水ポンプ B ミニフローラインオリフィス 02B 外部リーク	1.5E+03
補助給水系	電動補助給水ポンプ A ミニフローラインオリフィス C07A 外部リーク	1.5E+03


第 3.1.1-h-10 表 全 CDF 及び事故シーケンス別 CDF 不確実さ解析結果

事故シーケンス	下限値 (/炉年)	中央値 (/炉年)	上限値 (/炉年)	平均値 (/炉年)	EF
全 CDF	1.7E-05	8.5E-05	8.4E-04	2.3E-04	7.0
大破断 LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ再循環失敗	1.3E-14	3.7E-13	1.4E-11	4.9E-12	32.0
大破断 LOCA + 低圧再循環失敗 + 高圧再循環失敗	1.2E-10	2.7E-09	5.8E-08	1.6E-08	21.9
大破断 LOCA + 格納容器スプレイ注入失敗 + 低圧再循環失敗	2.1E-16	7.4E-15	3.9E-13	1.9E-13	43.5
大破断 LOCA + 格納容器スプレイ注入失敗 + 低圧再循環失敗 + 高圧再循環失敗	4.0E-15	1.2E-13	4.4E-12	1.5E-12	33.1
大破断 LOCA + 蓄圧注入失敗	1.1E-10	1.9E-09	3.3E-08	9.1E-09	17.2
大破断 LOCA + 低圧注入失敗	3.5E-11	5.5E-10	9.7E-09	2.6E-09	16.6
中破断 LOCA + 格納容器スプレイ再循環失敗	5.2E-11	1.1E-09	3.2E-08	1.0E-08	20.6
中破断 LOCA + 高圧再循環失敗	4.5E-10	8.8E-09	1.9E-07	5.0E-08	20.6
中破断 LOCA + 格納容器スプレイ注入失敗	4.8E-11	9.3E-10	2.3E-08	9.4E-09	22.0
中破断 LOCA + 蓄圧注入失敗	8.2E-14	2.0E-12	6.2E-11	1.9E-11	27.5
中破断 LOCA + 高圧注入失敗	2.7E-10	5.0E-09	1.1E-07	3.4E-08	19.9
小破断 LOCA + 格納容器スプレイ再循環失敗	1.7E-10	3.7E-09	9.6E-08	3.3E-08	23.6
小破断 LOCA + 高圧再循環失敗	1.5E-09	2.8E-08	5.8E-07	1.6E-07	20.0
小破断 LOCA + 格納容器スプレイ注入失敗	1.3E-10	2.6E-09	6.3E-08	2.2E-08	21.9
小破断 LOCA + 高圧注入失敗	1.4E-08	2.5E-07	4.7E-06	1.4E-06	18.7
小破断 LOCA + 補助給水失敗	8.9E-11	1.5E-09	3.3E-08	9.2E-09	19.4
インターフェイスシステム LOCA	1.1E-13	3.6E-12	1.1E-10	3.1E-11	30.8
主給水流量喪失 + 補助給水失敗	5.3E-08	2.5E-07	1.9E-06	6.2E-07	6.0
外部電源喪失 + 補助給水失敗	8.1E-09	4.3E-08	3.7E-07	1.2E-07	6.8
外部電源喪失 + 非常用所内交流電源喪失	3.1E-07	1.6E-06	1.0E-05	3.2E-06	5.7
ATWS	1.1E-10	1.7E-09	3.7E-08	1.1E-08	18.6
2 次冷却系の破断 + 補助給水失敗	5.1E-09	1.4E-07	4.1E-06	1.2E-06	28.4
2 次冷却系の破断 + 主蒸気隔離失敗	1.8E-13	5.7E-12	2.3E-10	6.9E-11	35.4
蒸気発生器電熱管破損 + 破損側蒸気発生器の隔離失敗	3.3E-09	4.8E-08	8.5E-07	2.4E-07	16.2
蒸気発生器電熱管破損 + 補助給水失敗	1.5E-09	1.9E-08	3.4E-07	1.1E-07	14.9
過渡事象 + 補助給水失敗	7.3E-07	2.4E-06	1.6E-05	5.2E-06	4.7
原子炉補機冷却機能喪失 + RCP シール LOCA	4.5E-06	6.0E-05	7.7E-04	2.0E-04	13.0
原子炉補機冷却機能喪失 + 加圧器逃がし弁 / 安全弁 LOCA	5.2E-09	1.2E-07	3.1E-06	8.8E-07	24.4
原子炉補機冷却機能喪失 + 補助給水失敗	1.1E-10	1.8E-09	3.6E-08	1.0E-08	18.4
手動停止 + 補助給水失敗	1.8E-06	5.8E-06	3.9E-05	1.2E-05	4.7


手順の概要

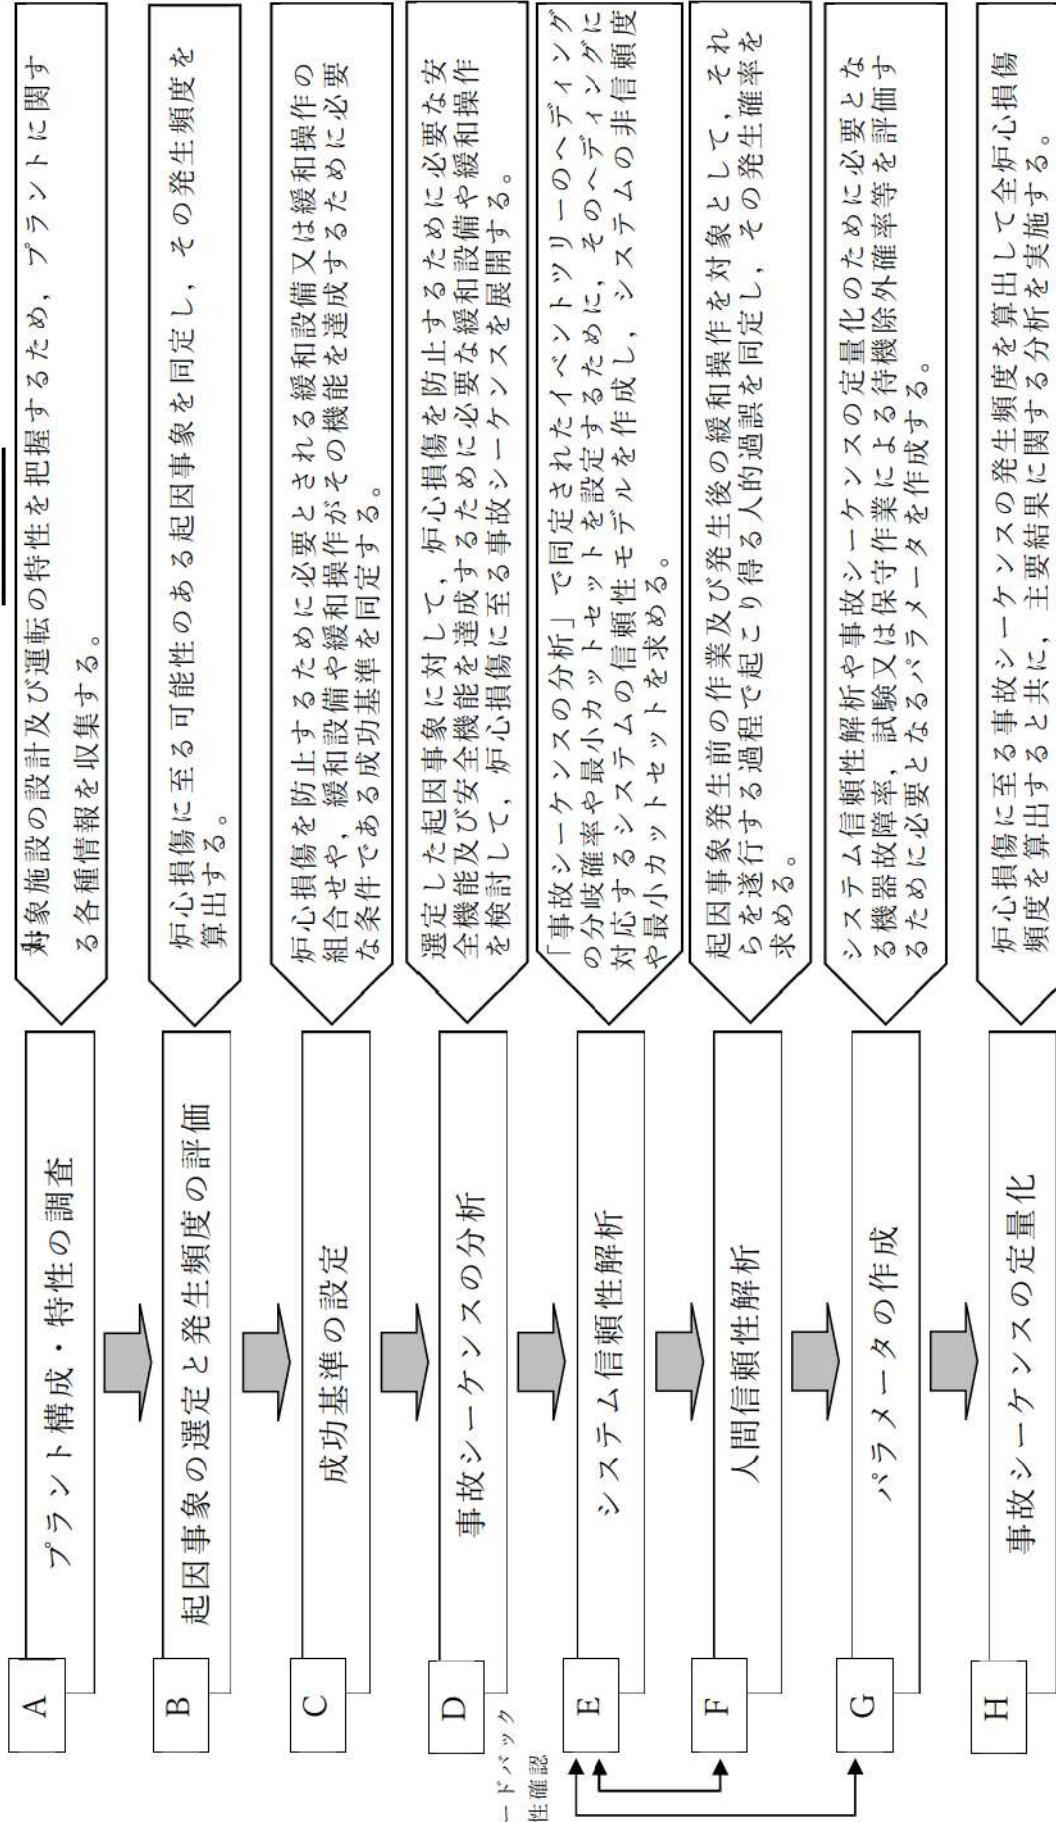


第3.1.1-1図 内部事象レベル1 PRA評価フロー図

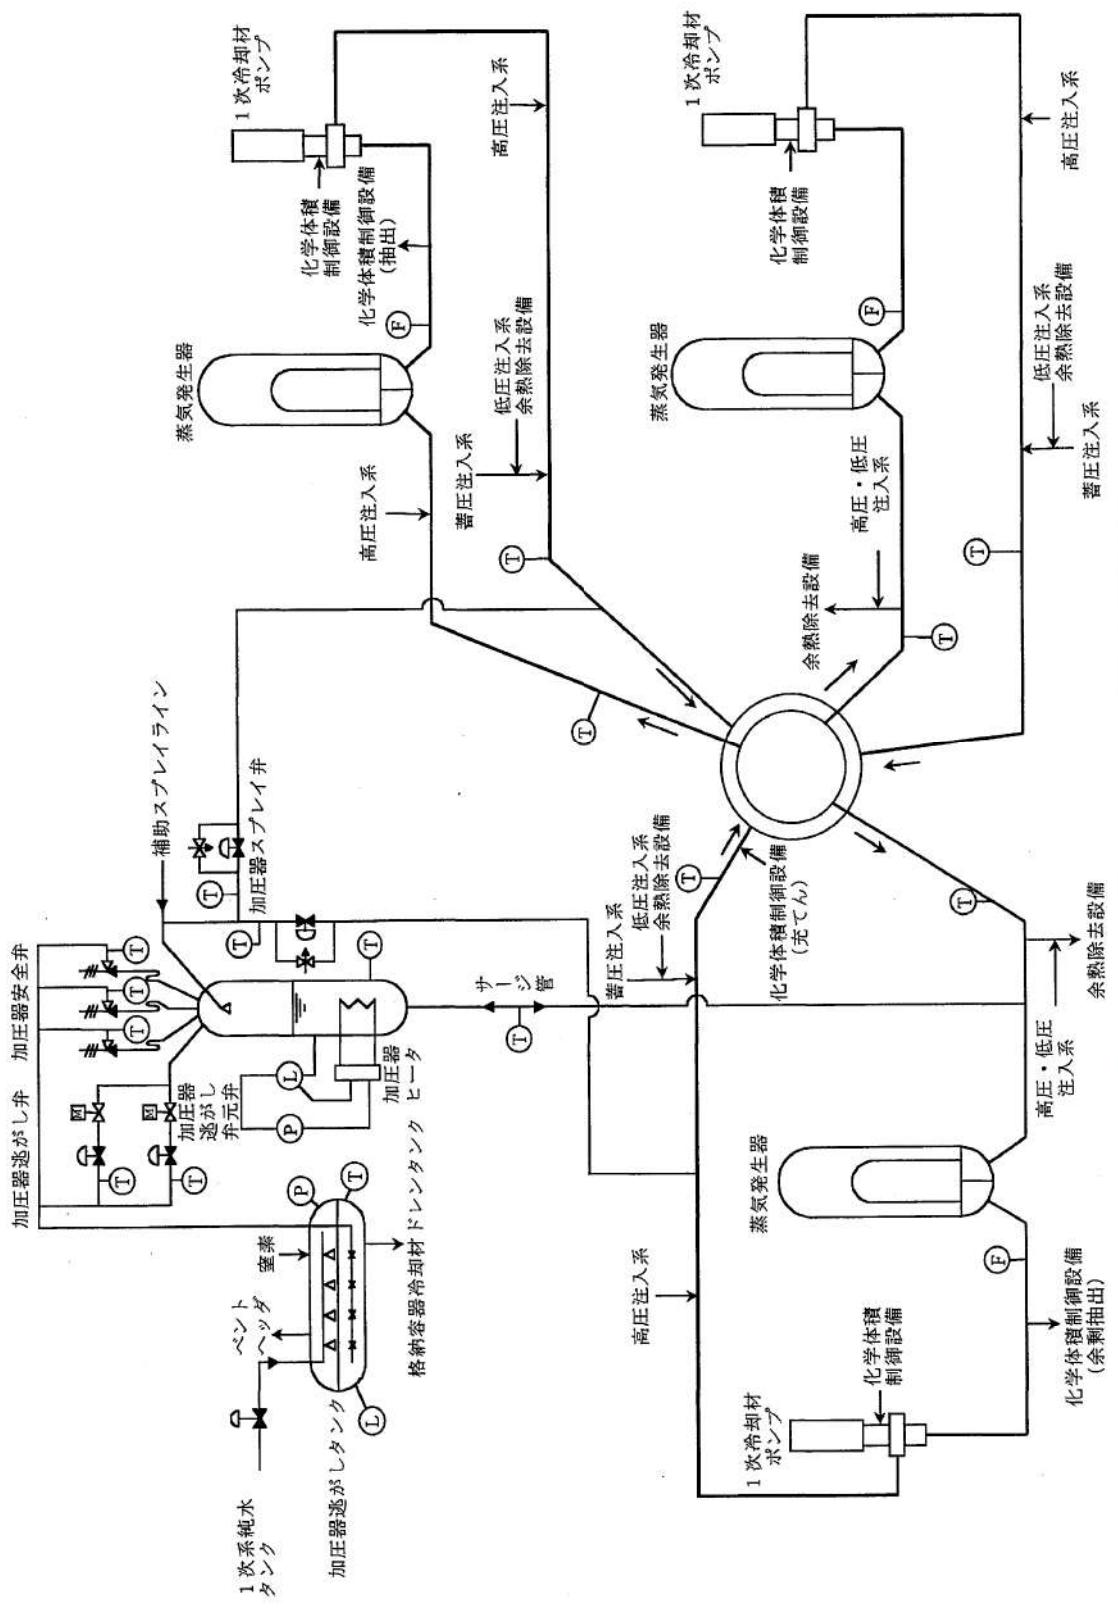


第3.1.1.a-1図 1次冷却設備系統概要図

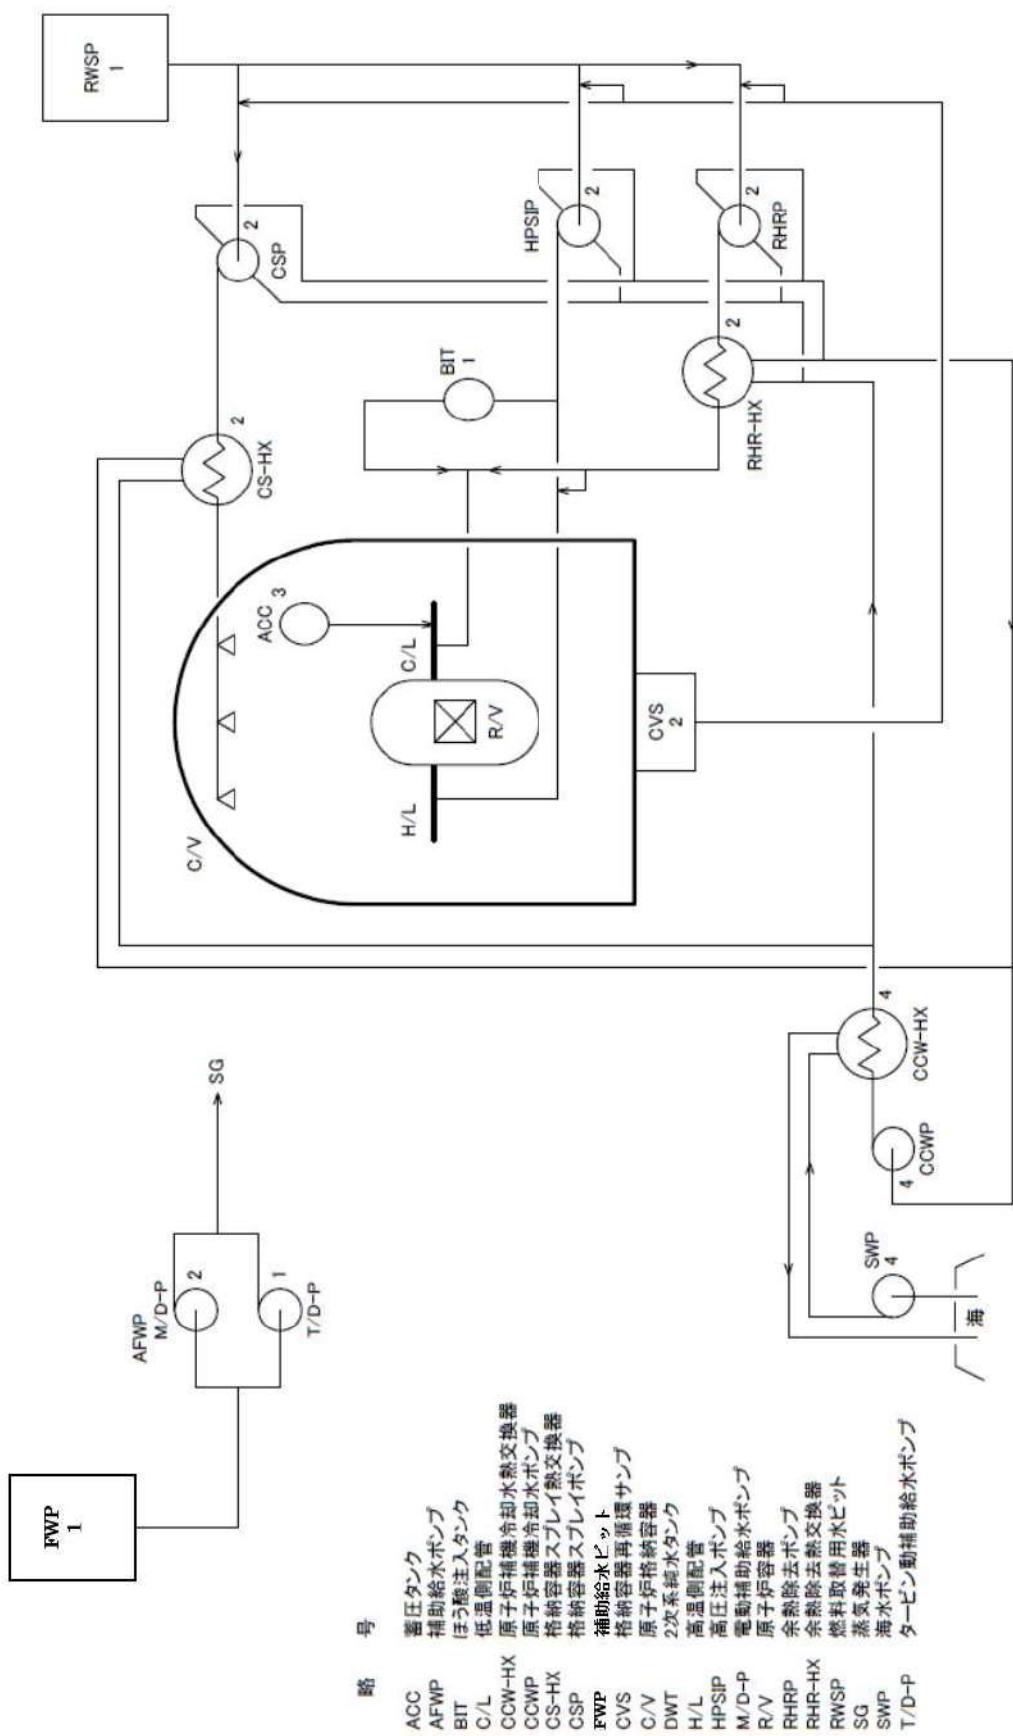


第3.1.1-a-2図 工学的安全施設の概要

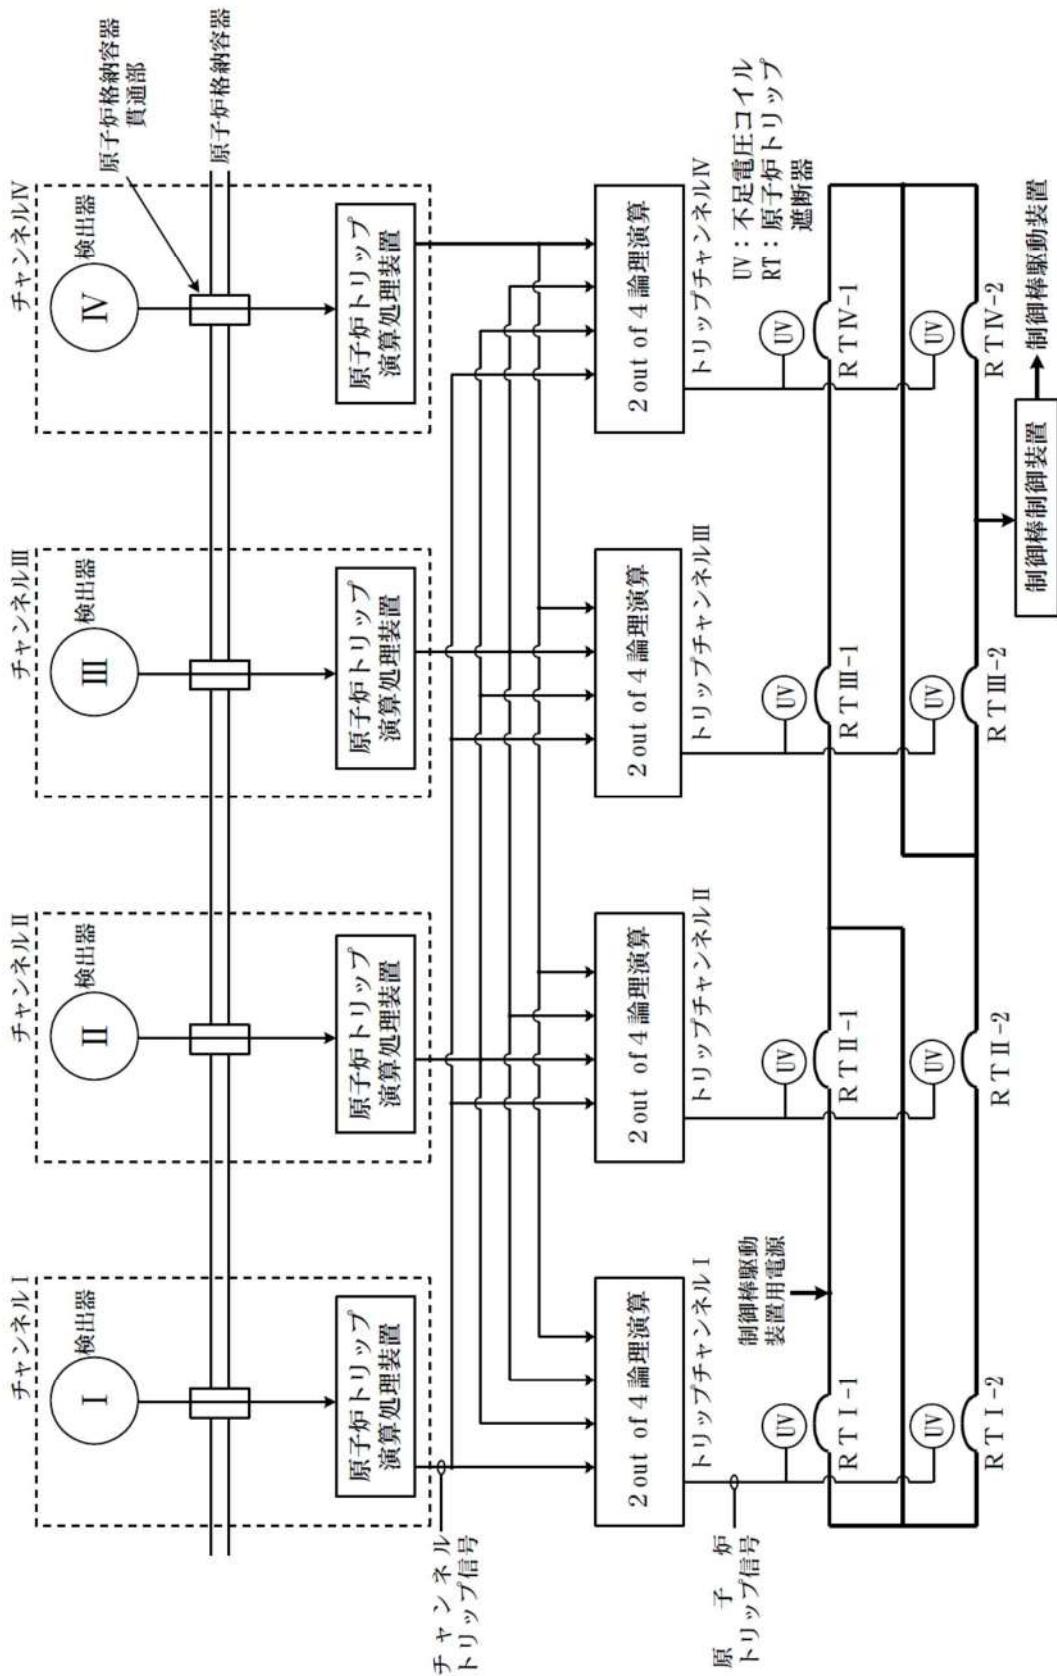


第3.1.1. a-4 図 化学体積制御設備系統概要図

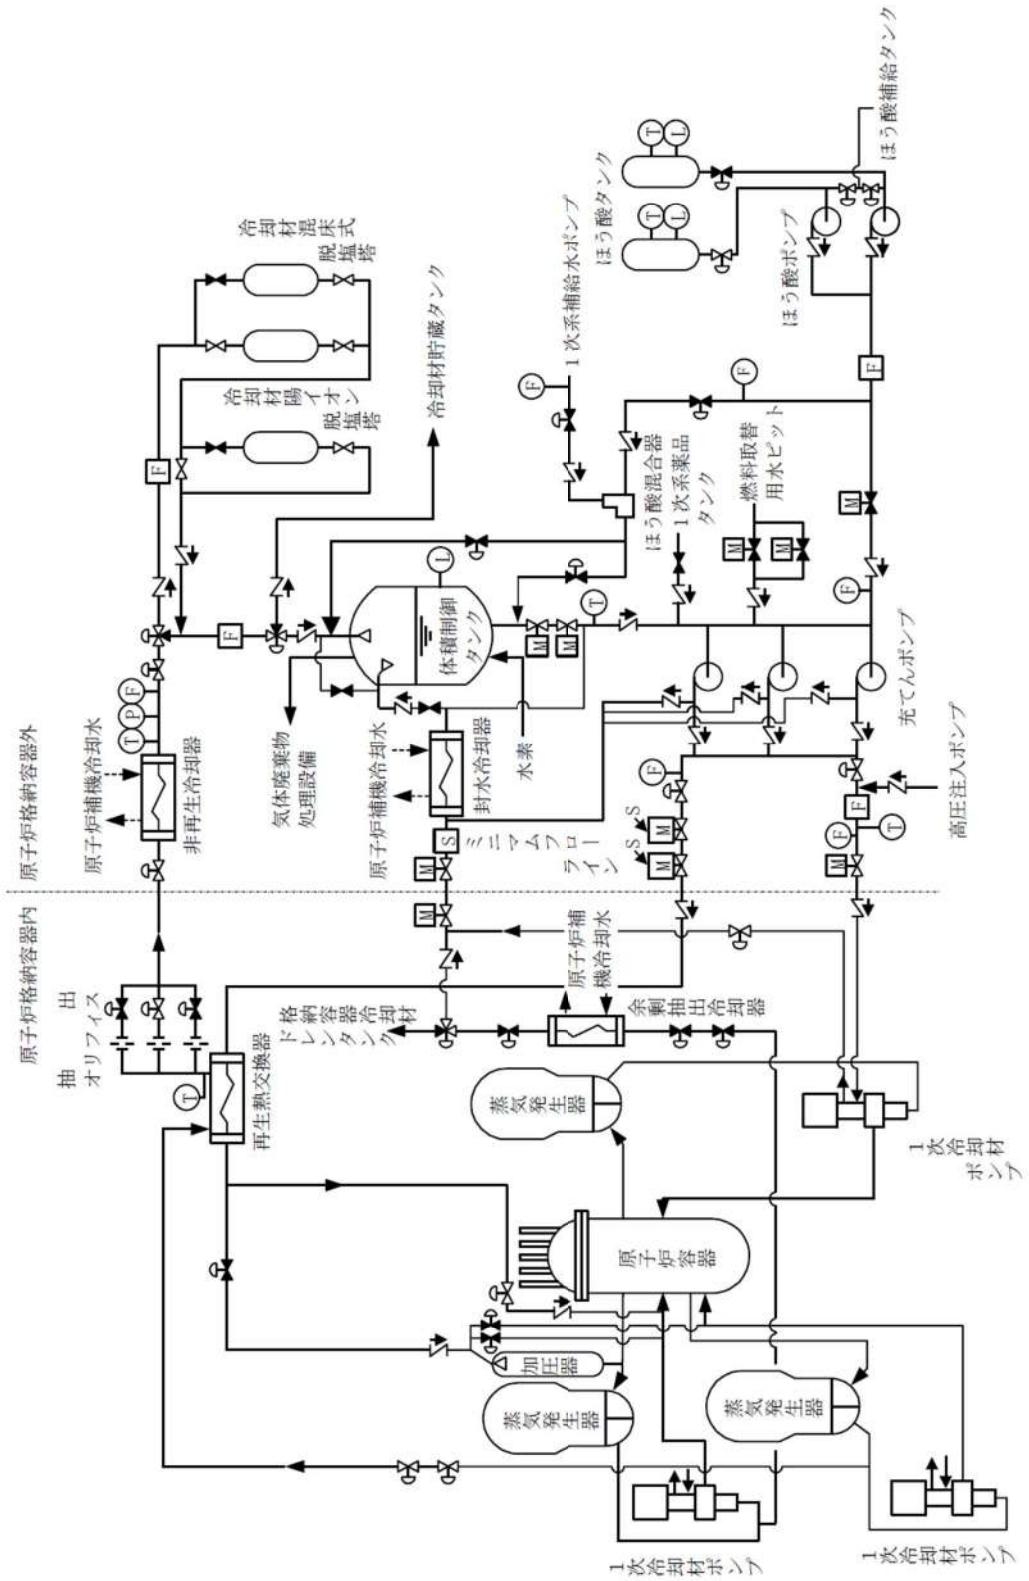


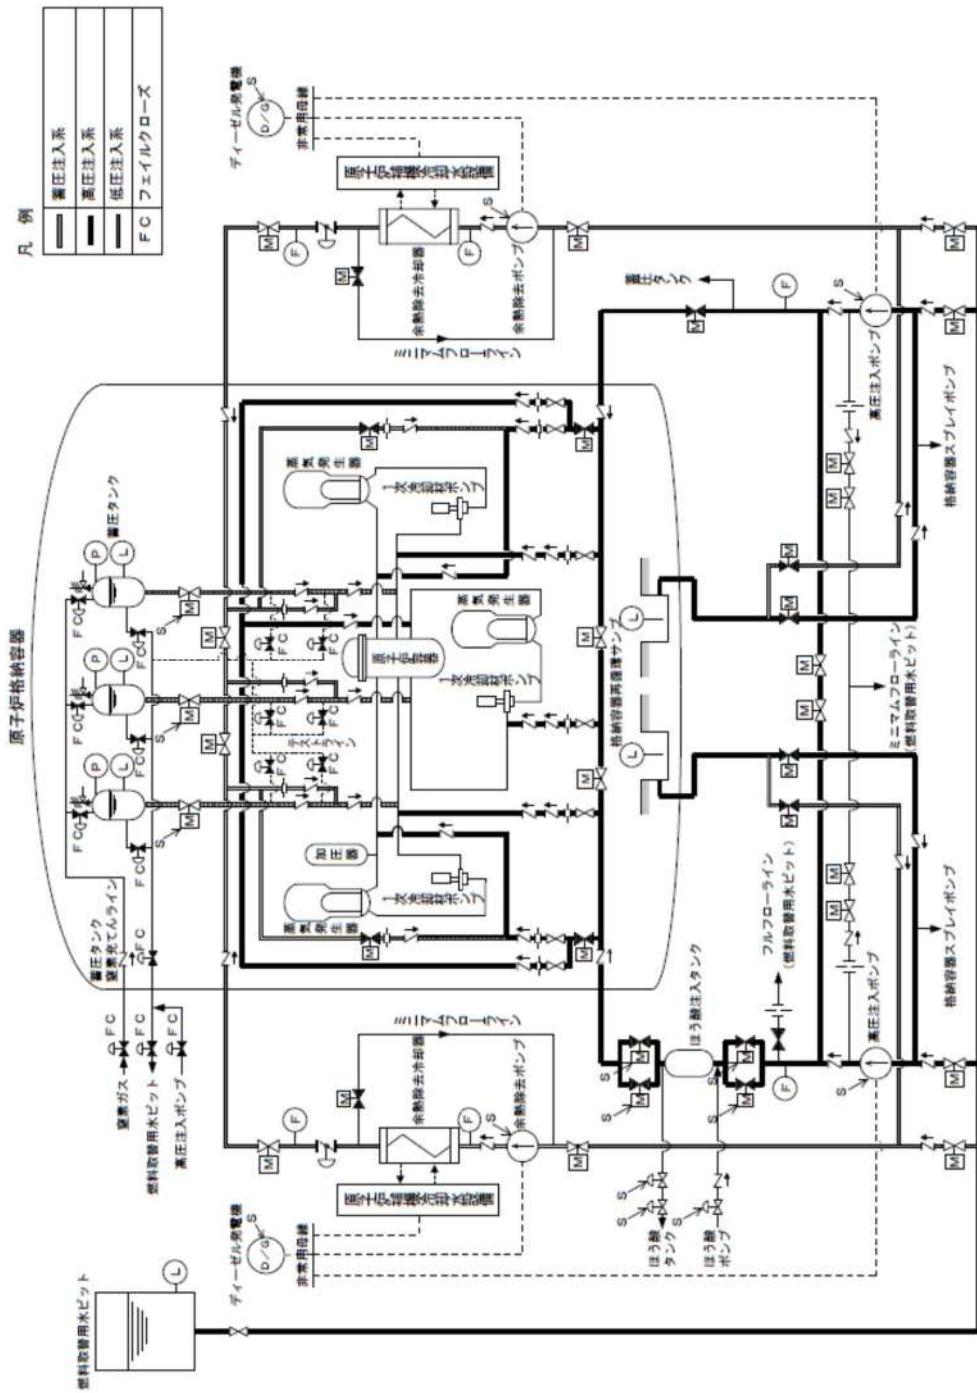


第3.1.1-a-5図 非常用炉心冷却設備系統概要図

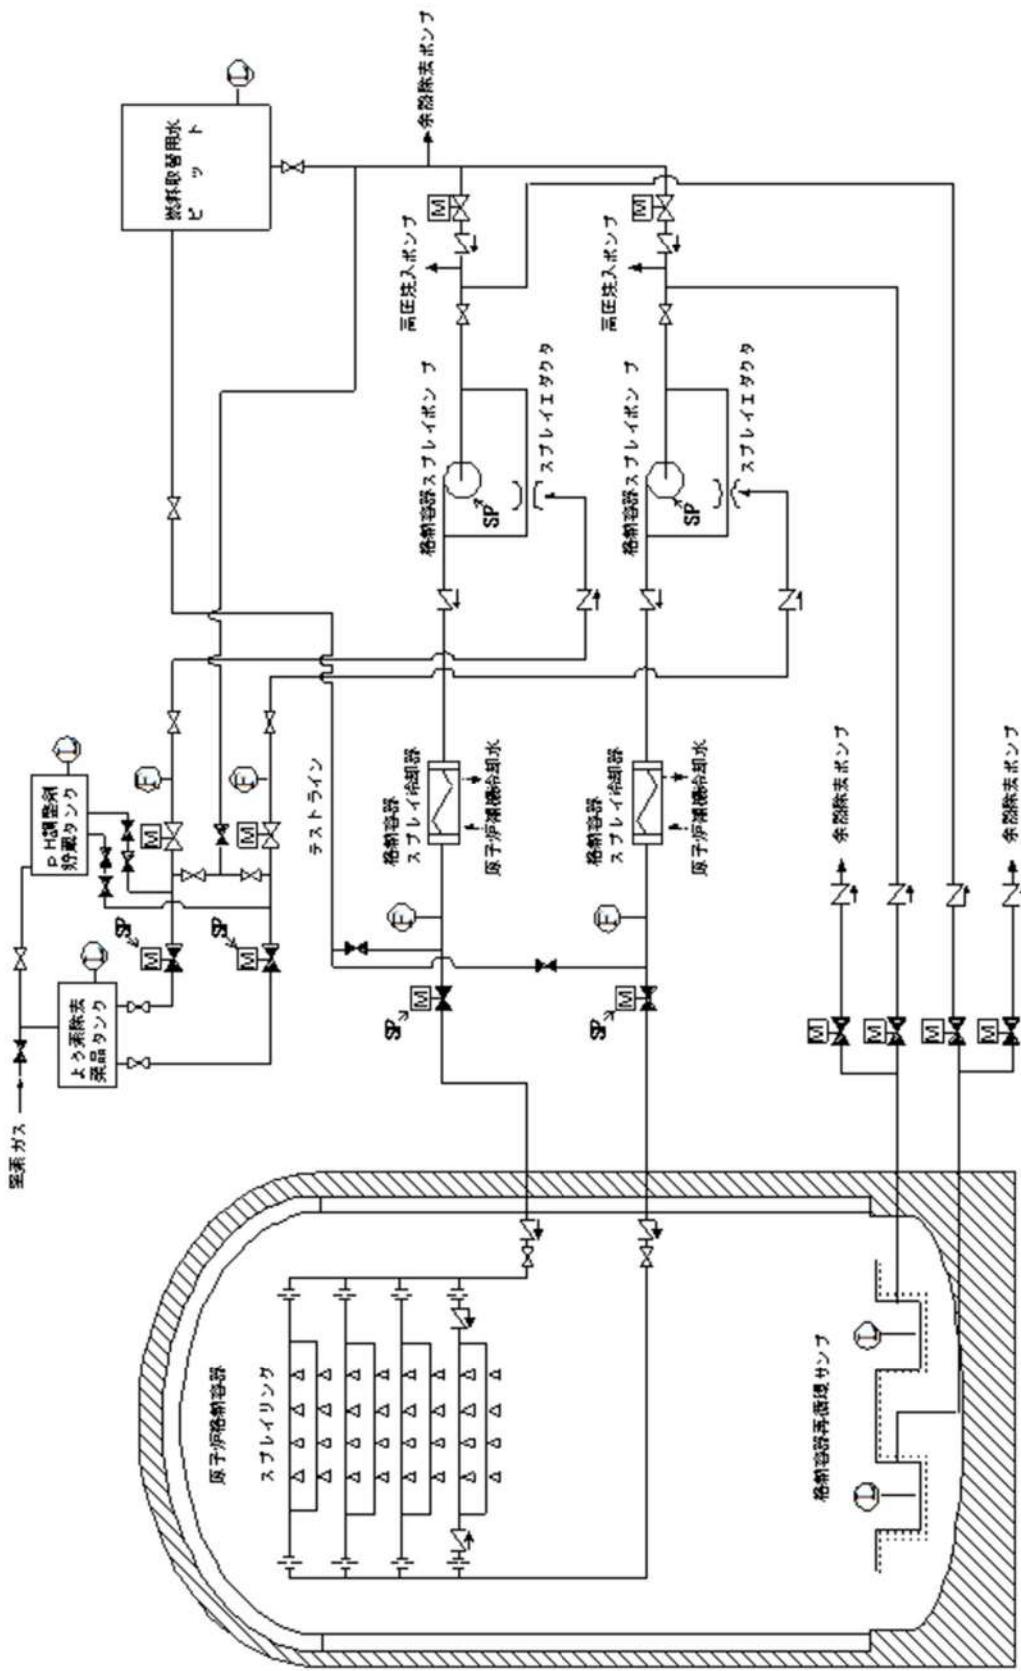


第3.1.1-a-6図 原子炉格納容器スプレイ設備系統概要図

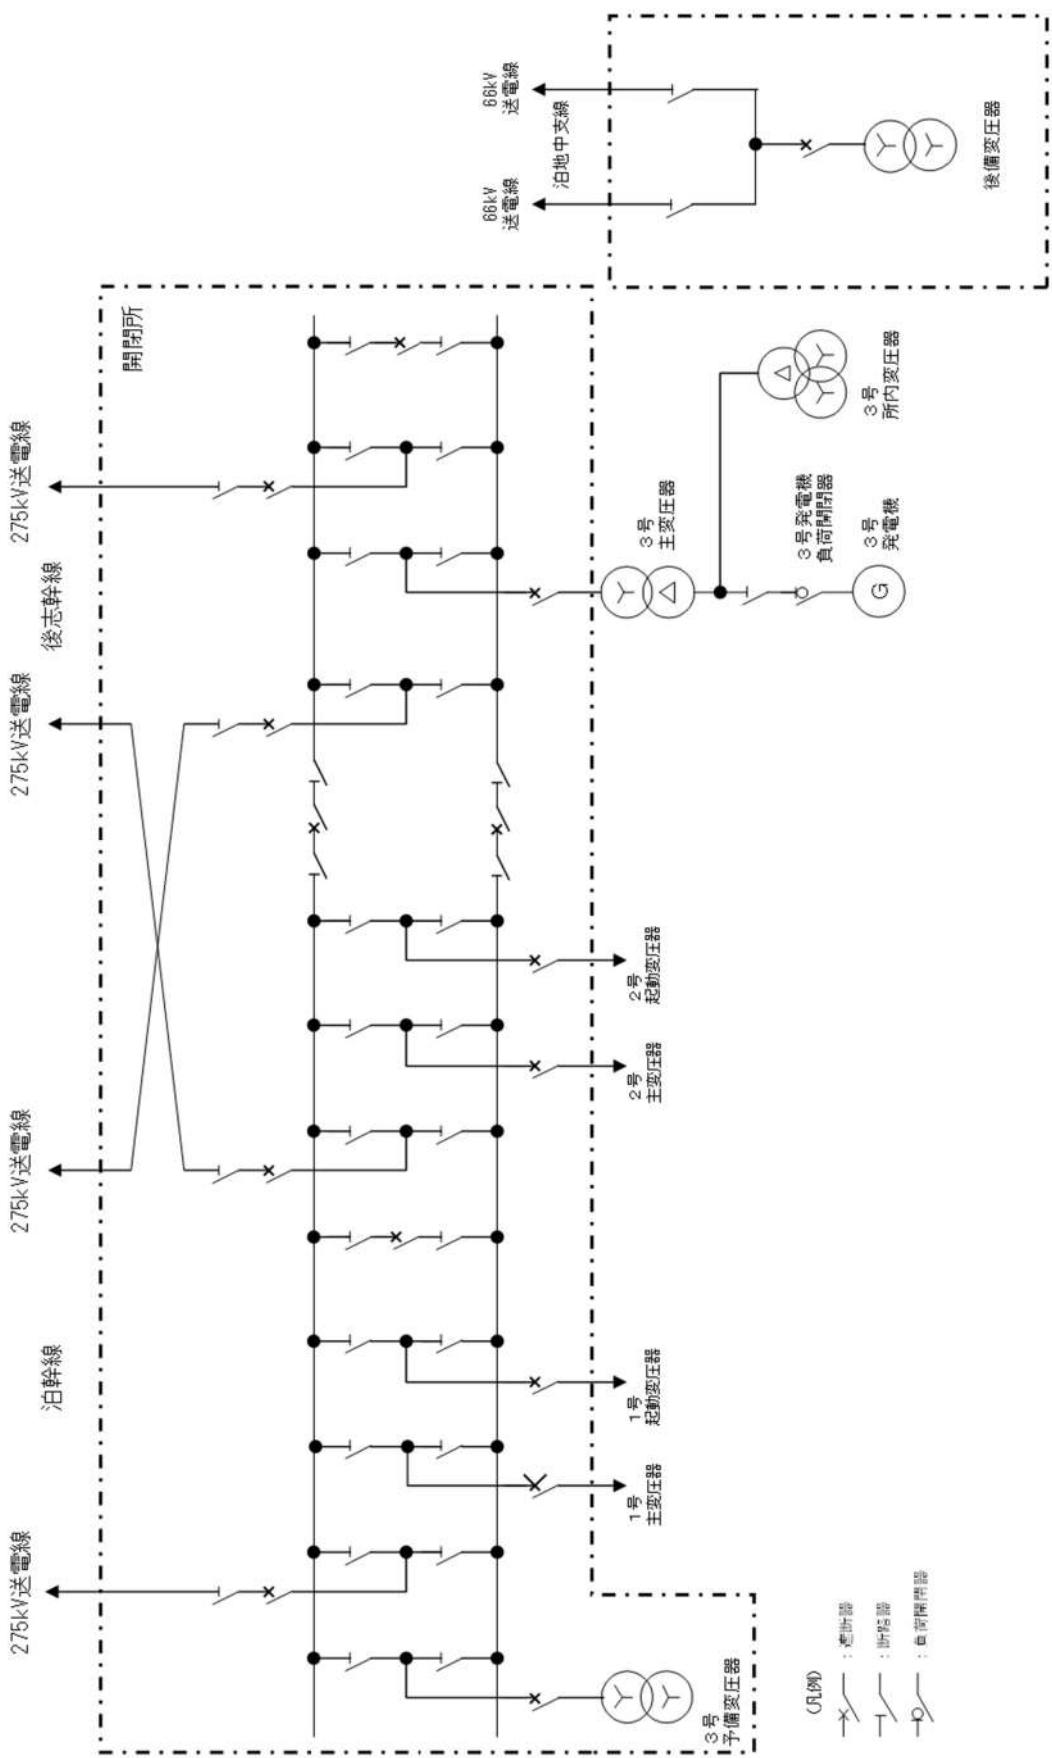

第3.1.1.a-7図 開閉所単線結線図

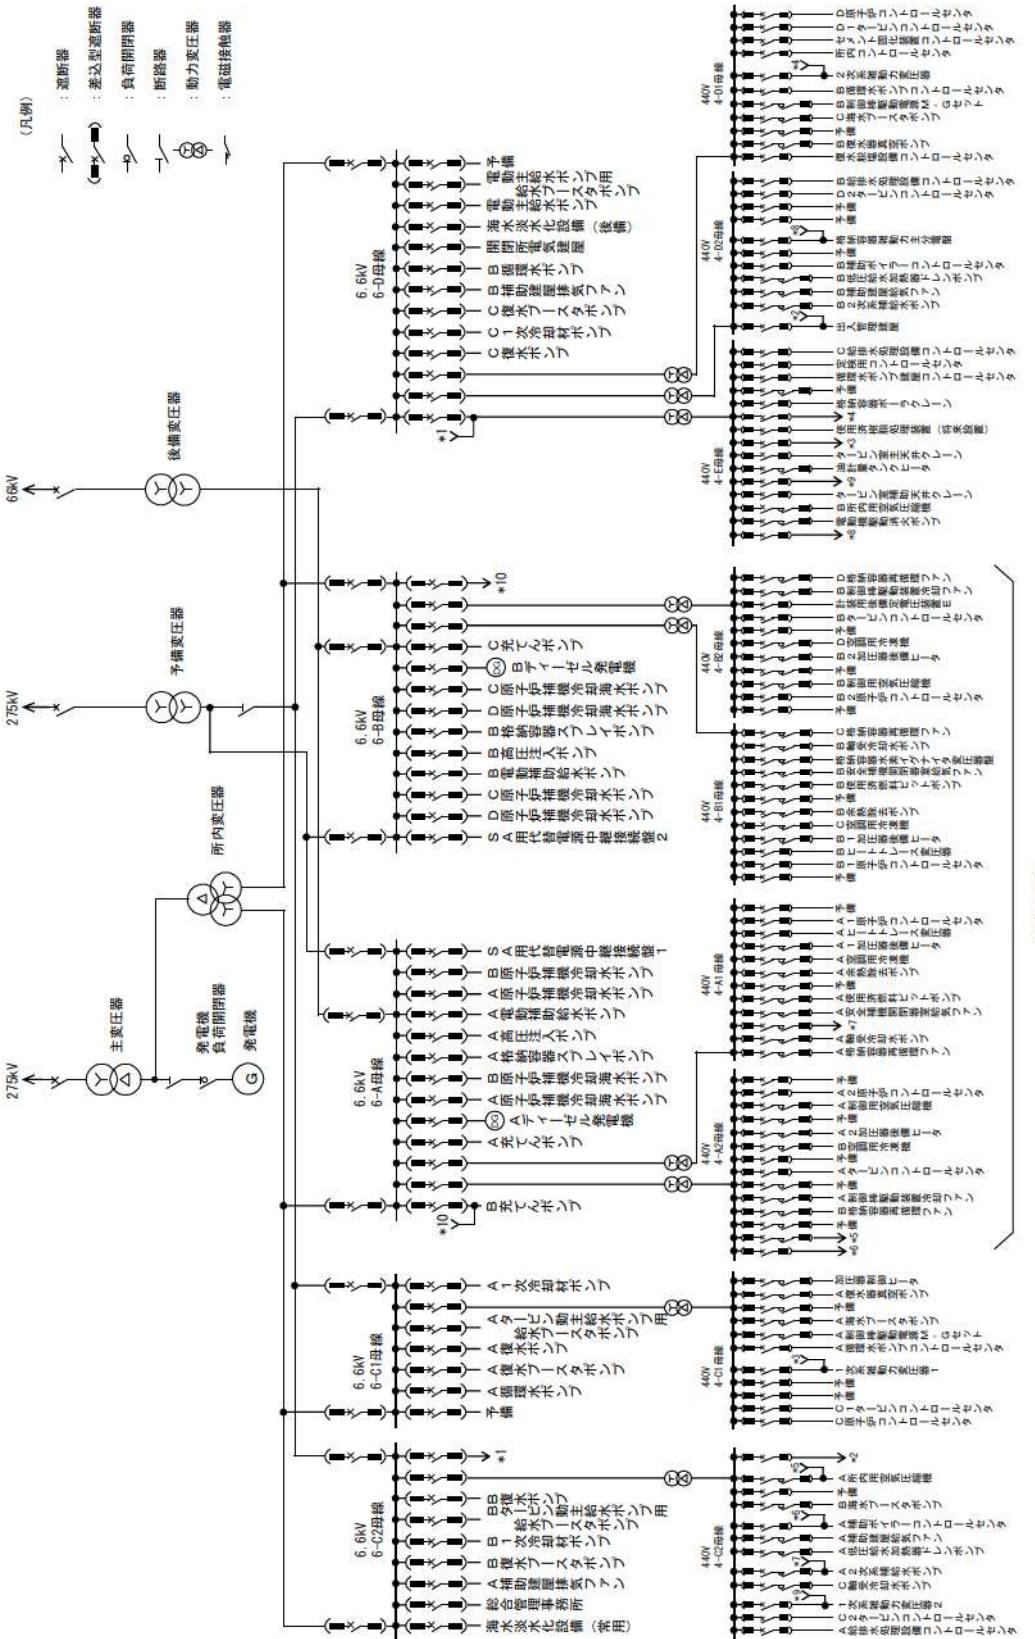


第3.1.1.a-8 図 所内单線結線図
非常用母線

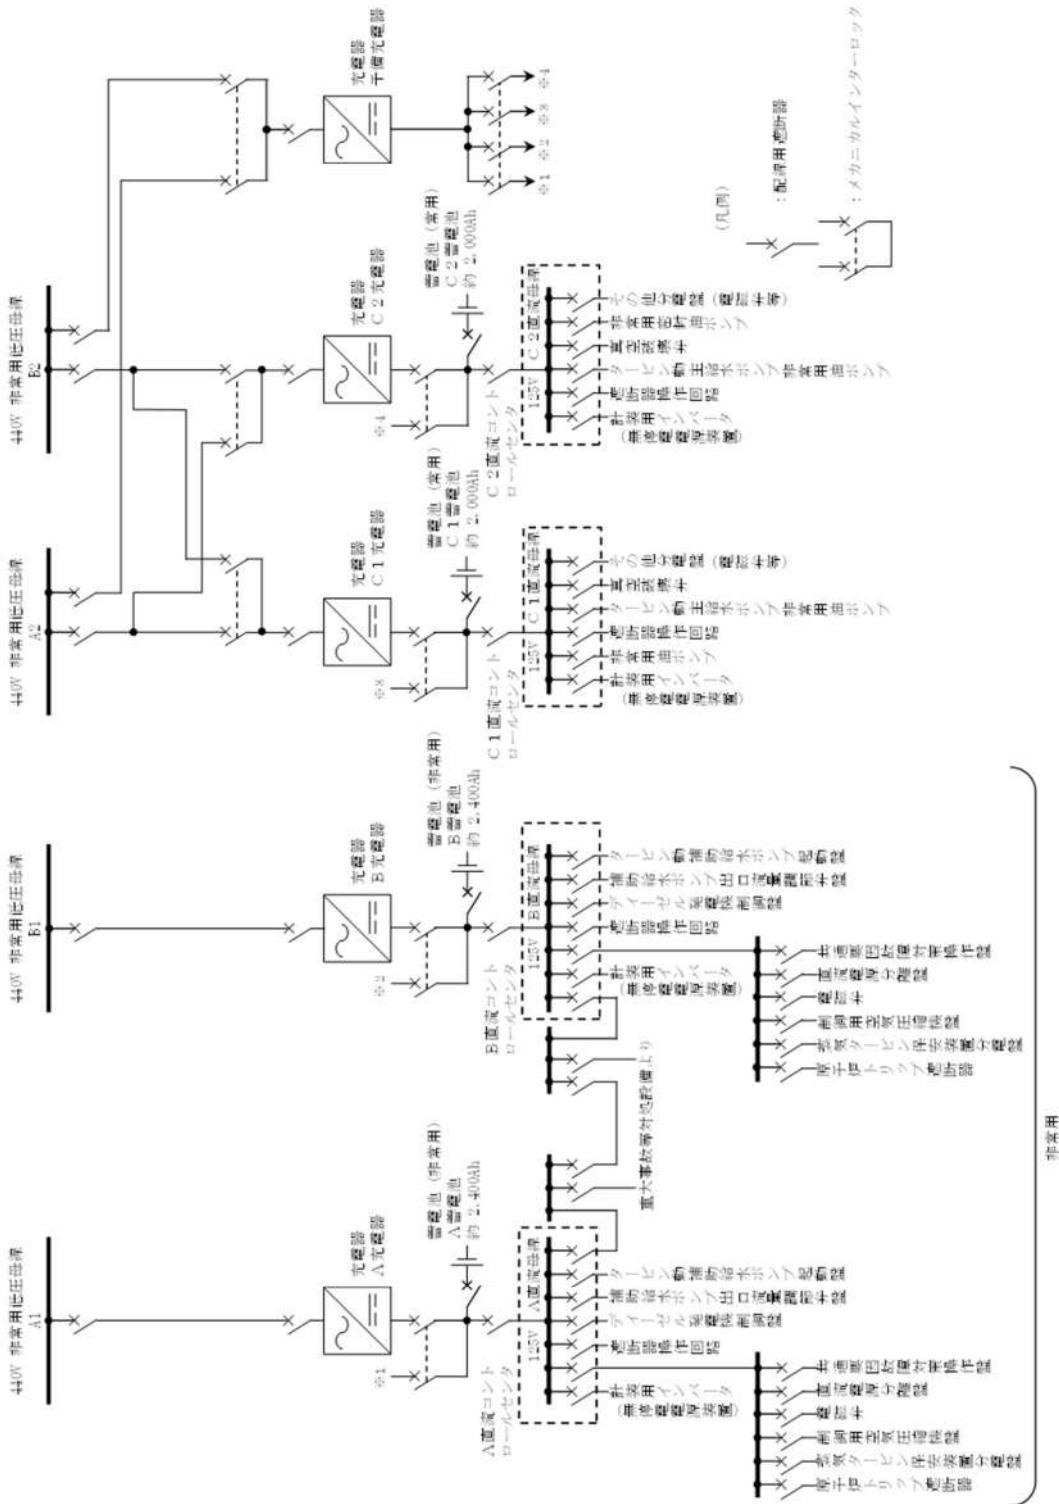


第3.1.1-a-9図 直流電源設備単線結線図


非常用

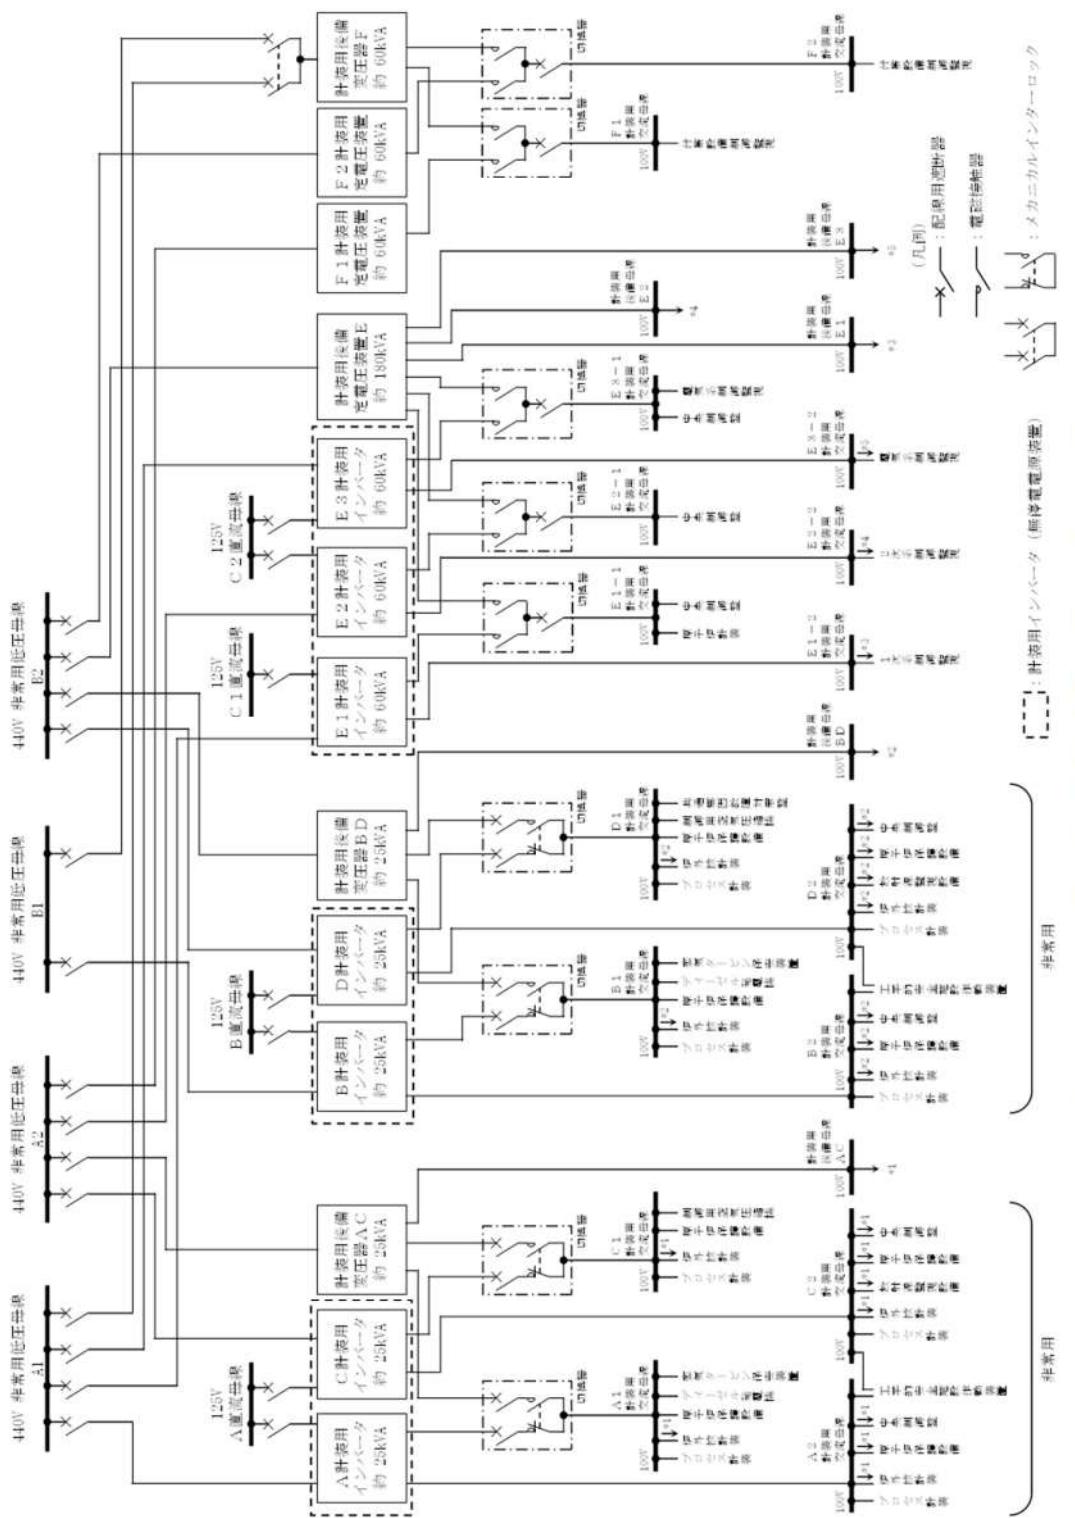


第3.1.1-a-10 図 計測制御用電源設備単線結線図

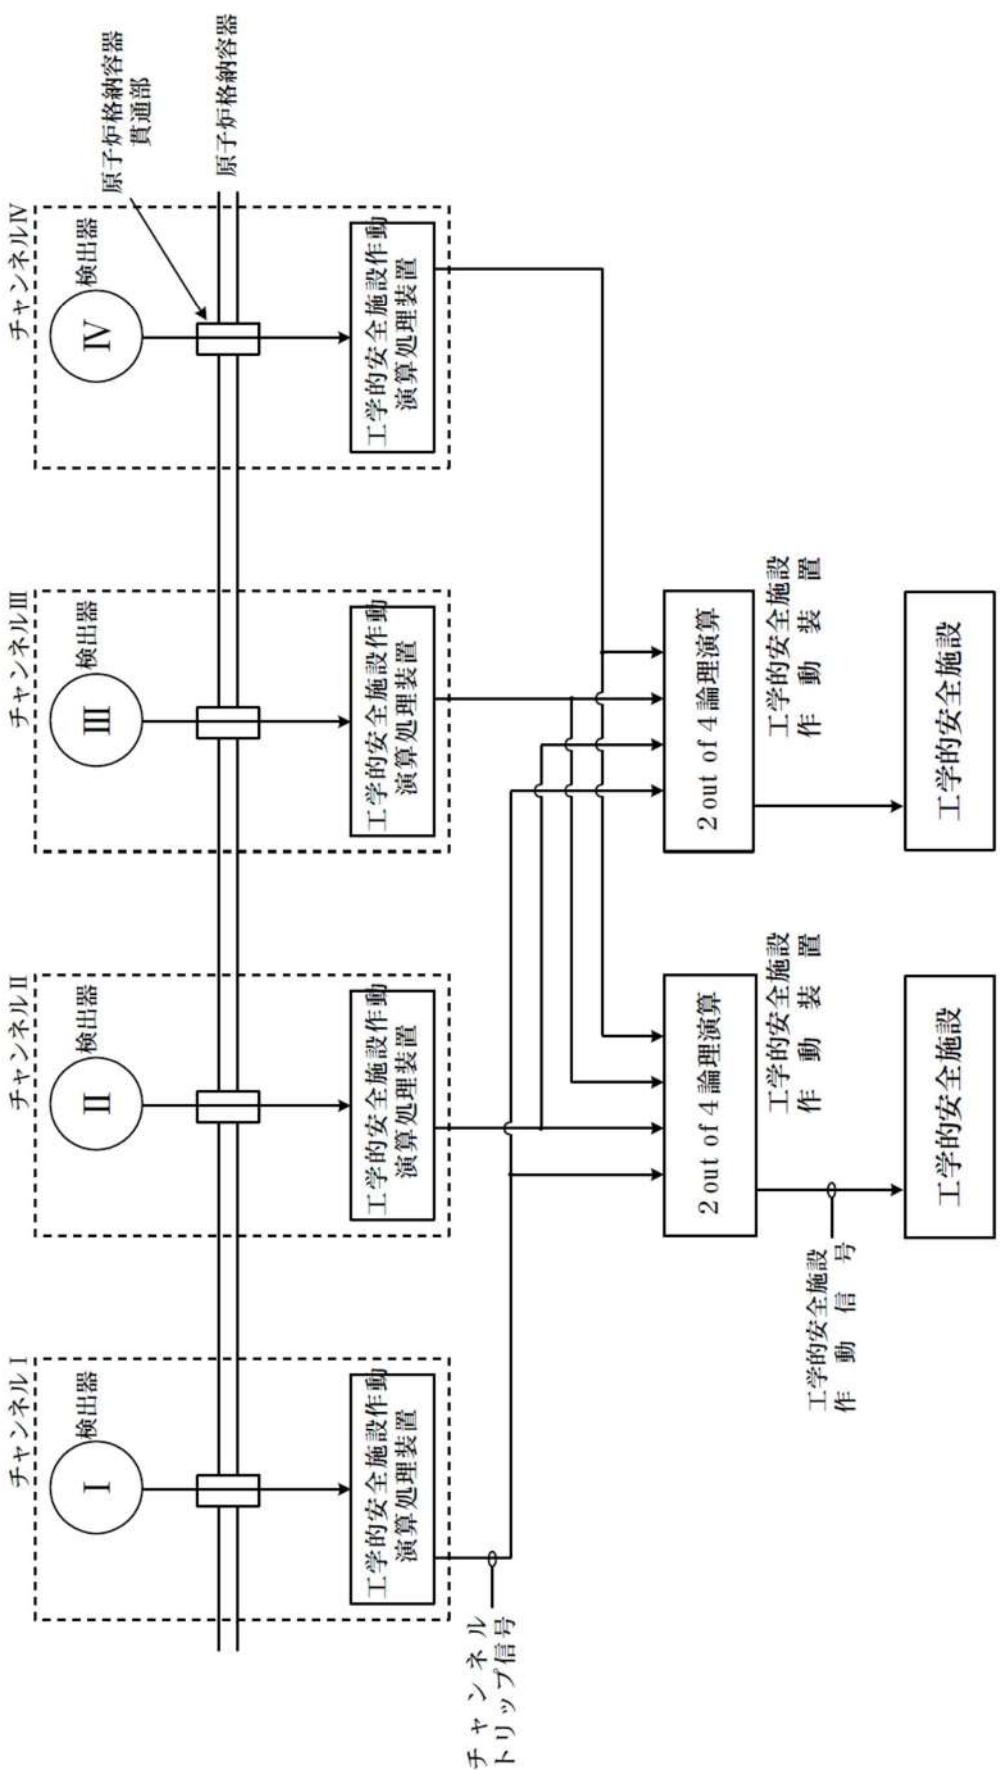


第3.1.1-a-11 図 工学的実施設動作演算設備系統図

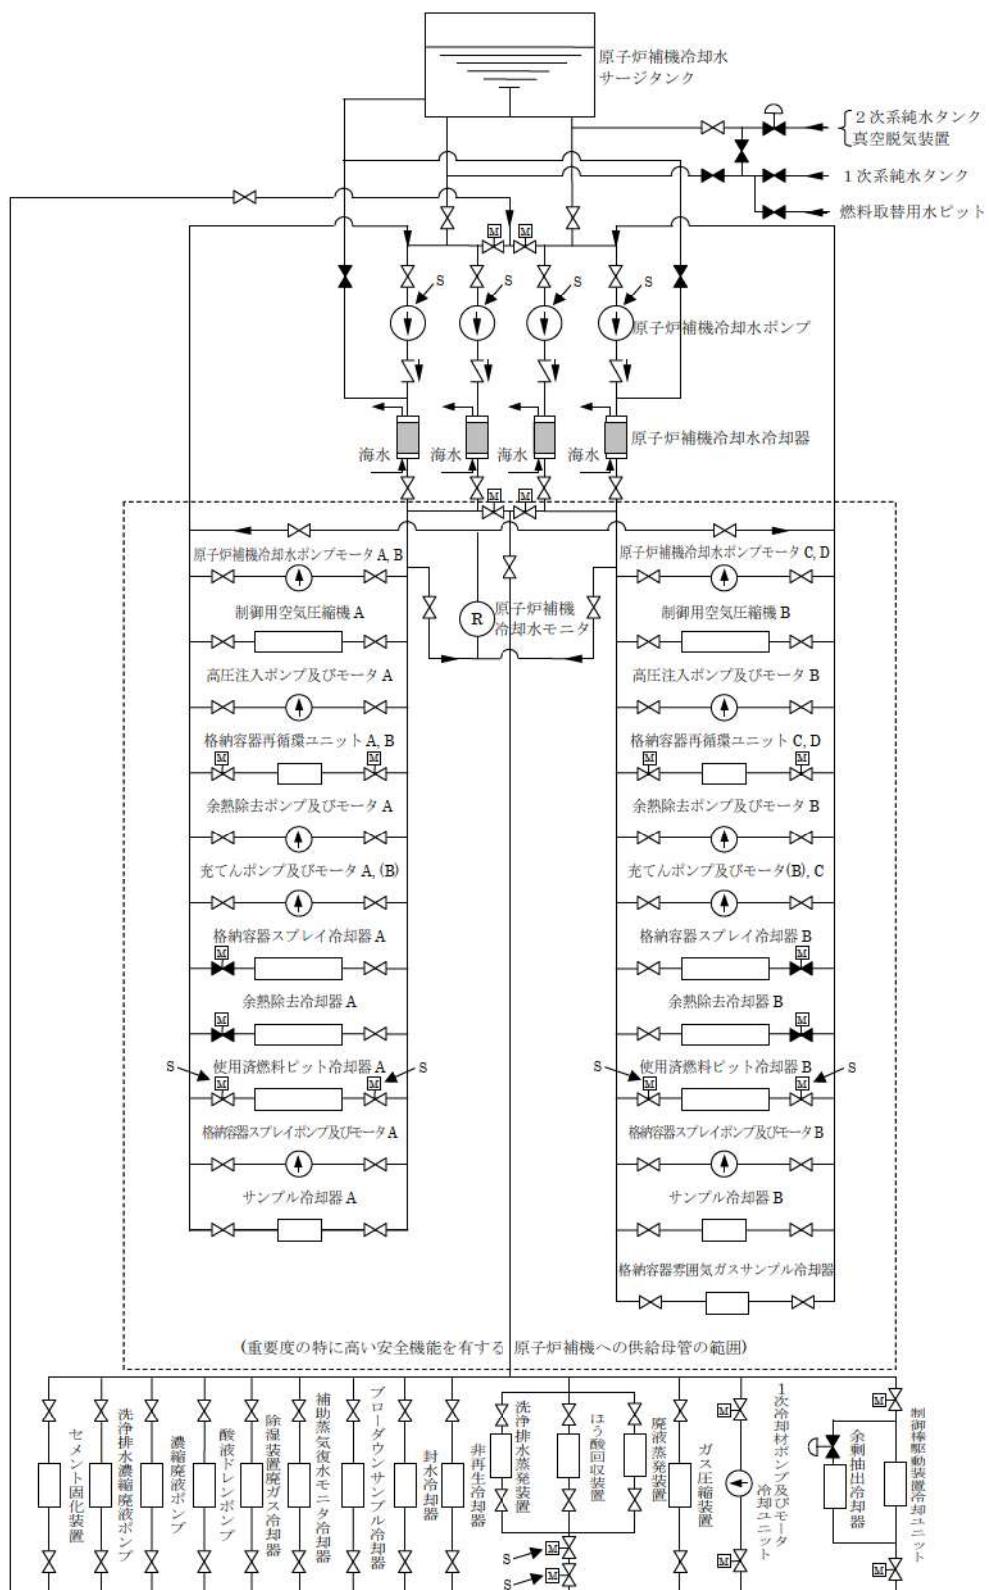


第 3.1.1-a-12 図 原子炉補機冷却水設備系統概要図

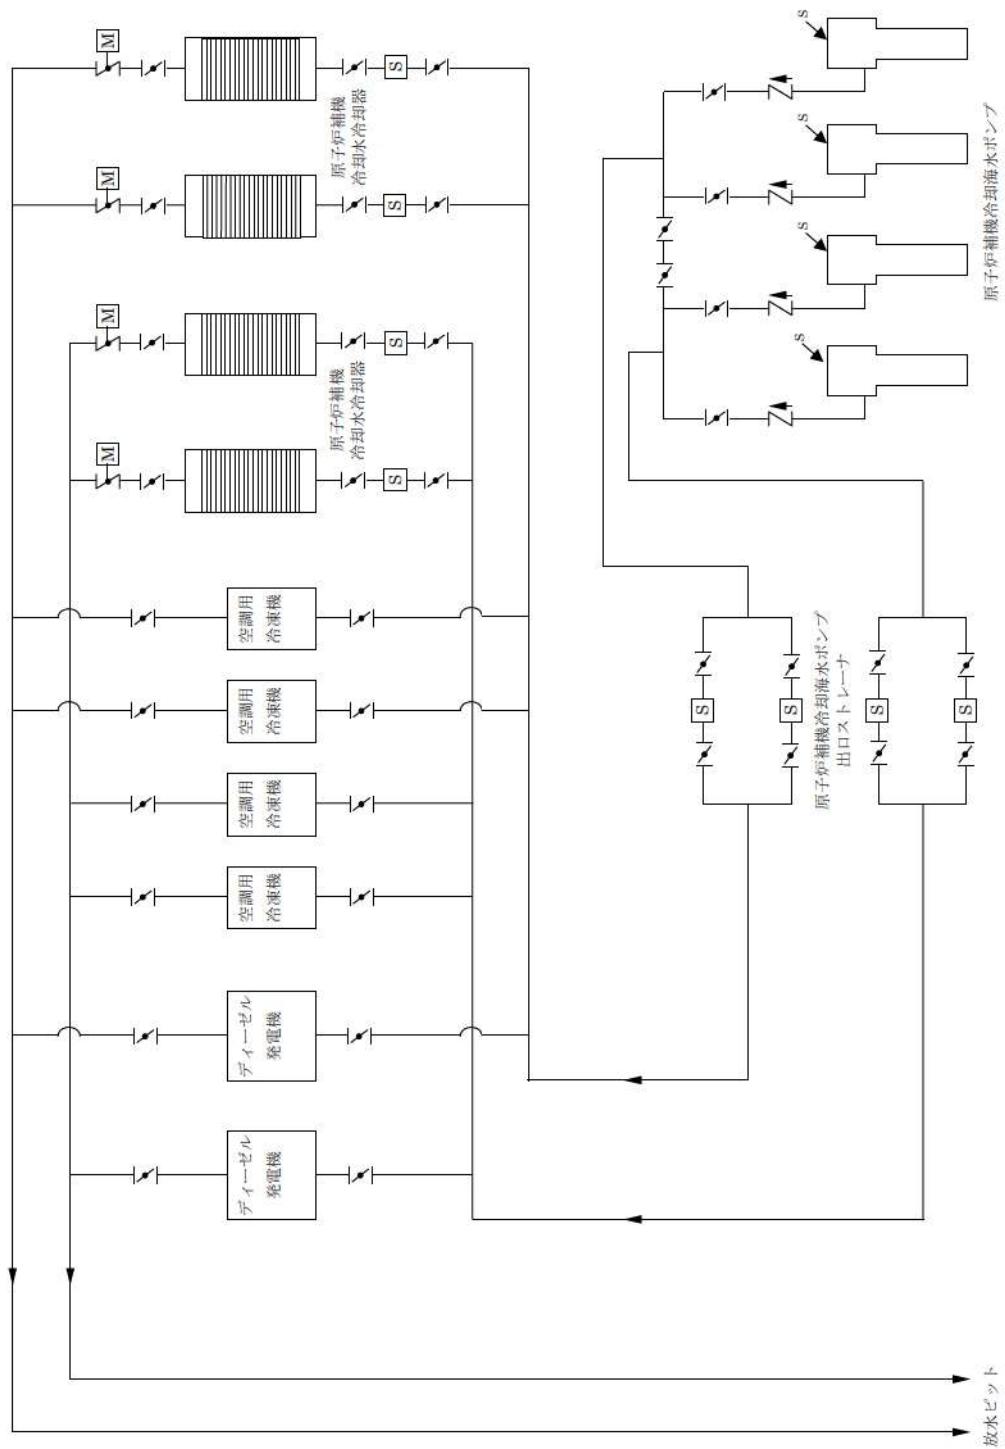


第3.1.1-a-13図 原子炉補機冷却海水設備系統概要図

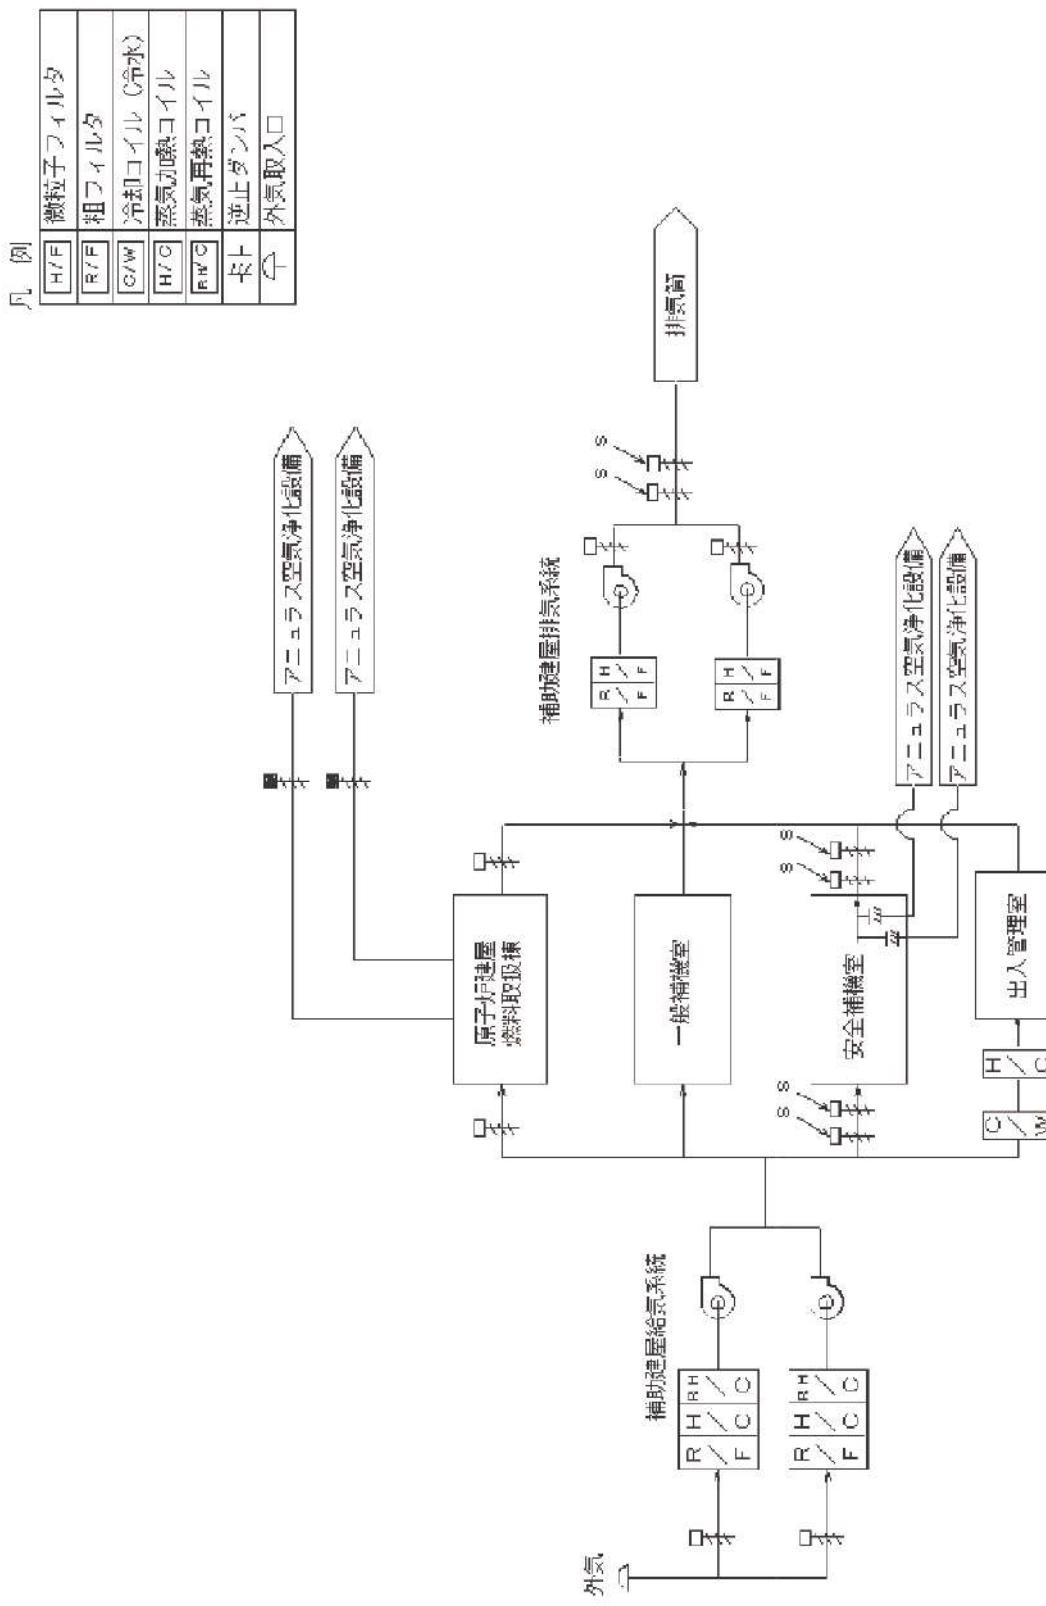


第3.1.1.a-14図 極助建屋換気空調設備系統概要図（補助建屋空調装置）

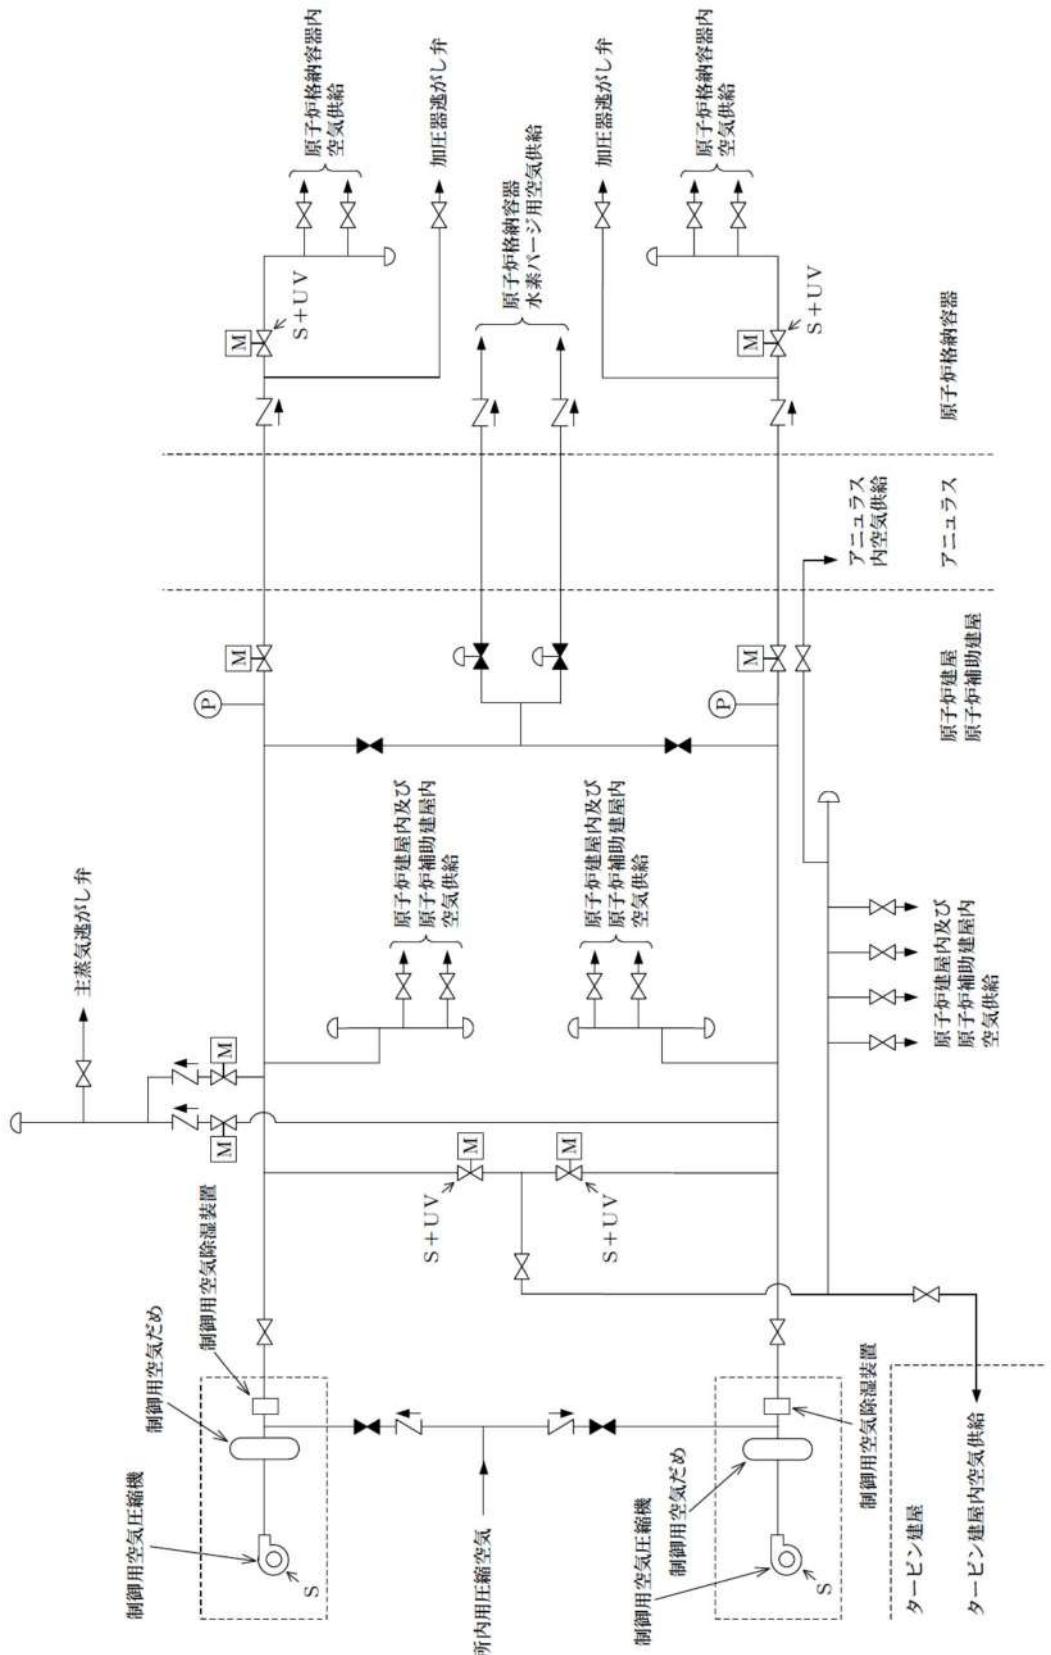

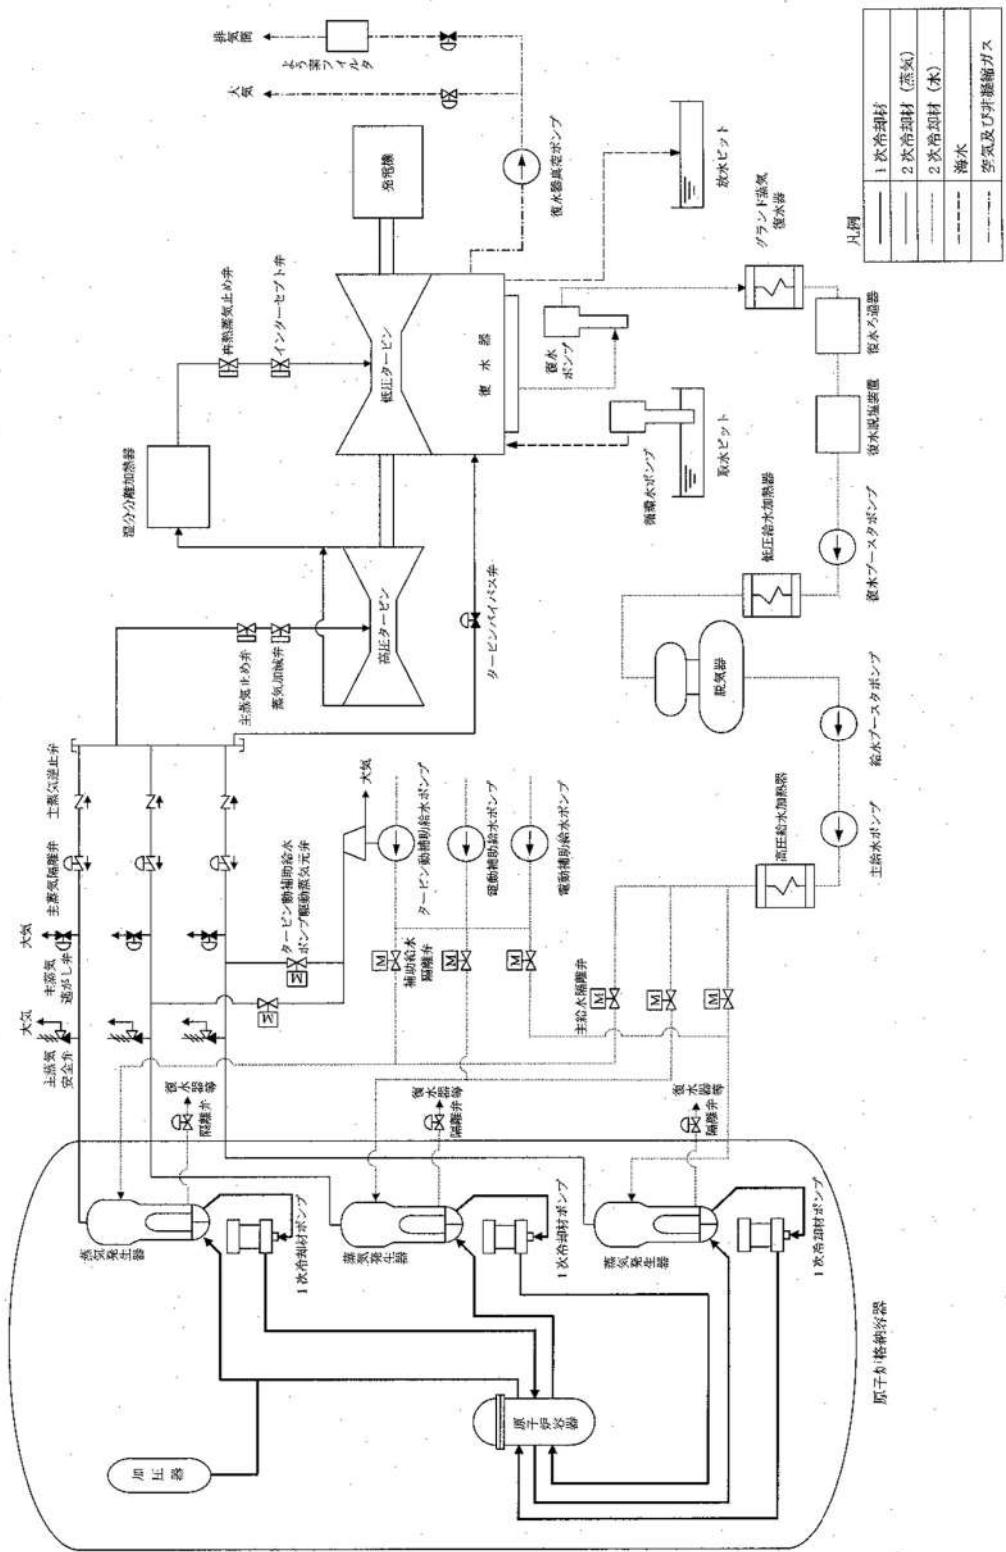



第3.1.1-a-16図 1次及び2次冷却却設備系統概要図

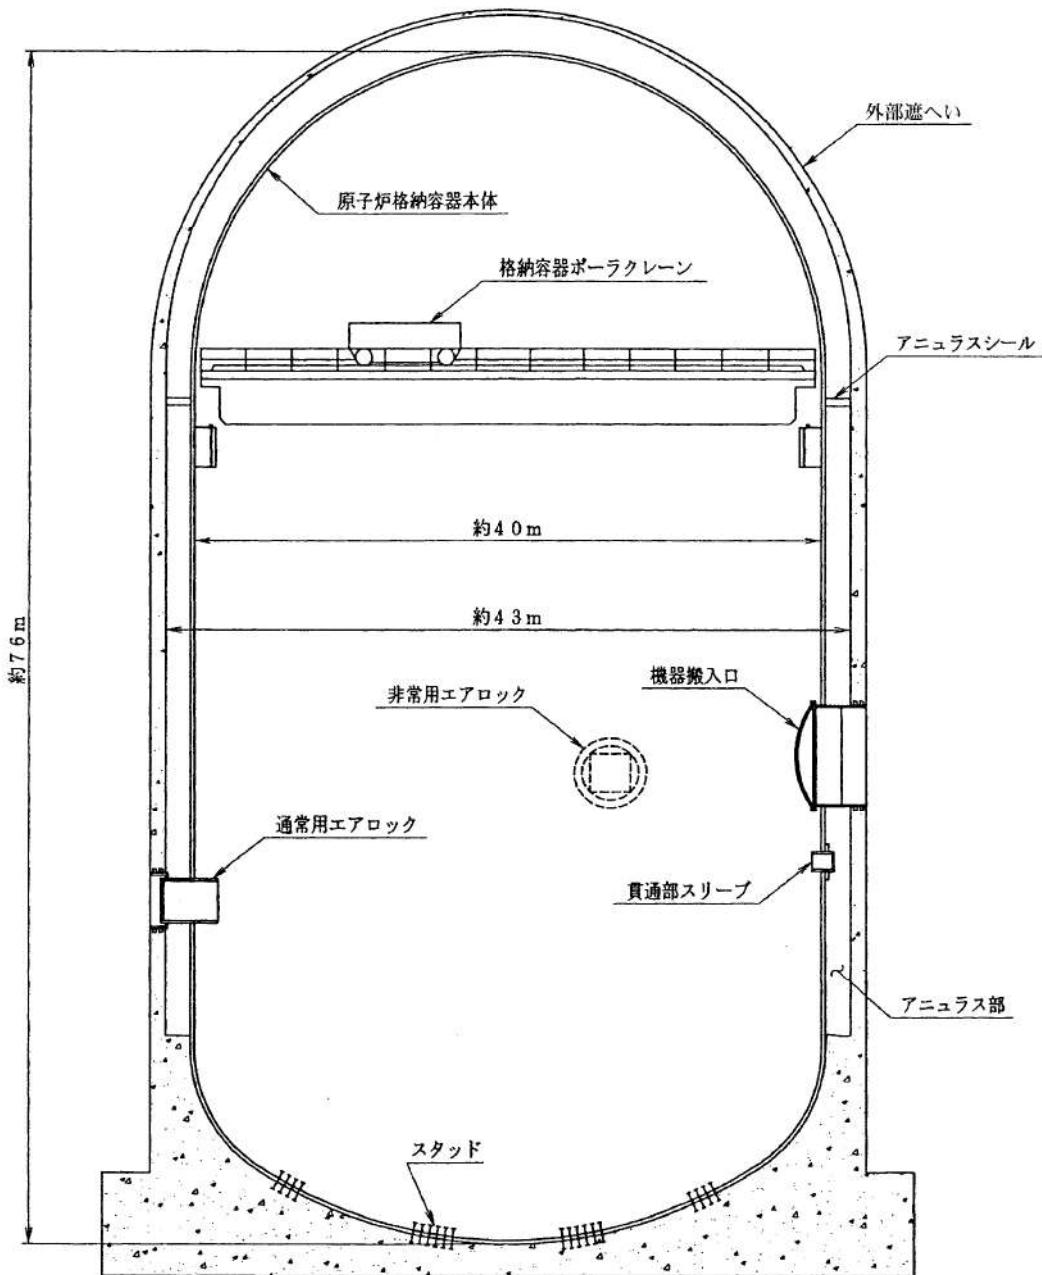

第3.1.1.a-17図 原子炉格納容器構造概要図

第3.1.1-a-18図 アニユラス空気浄化設備系統概要図

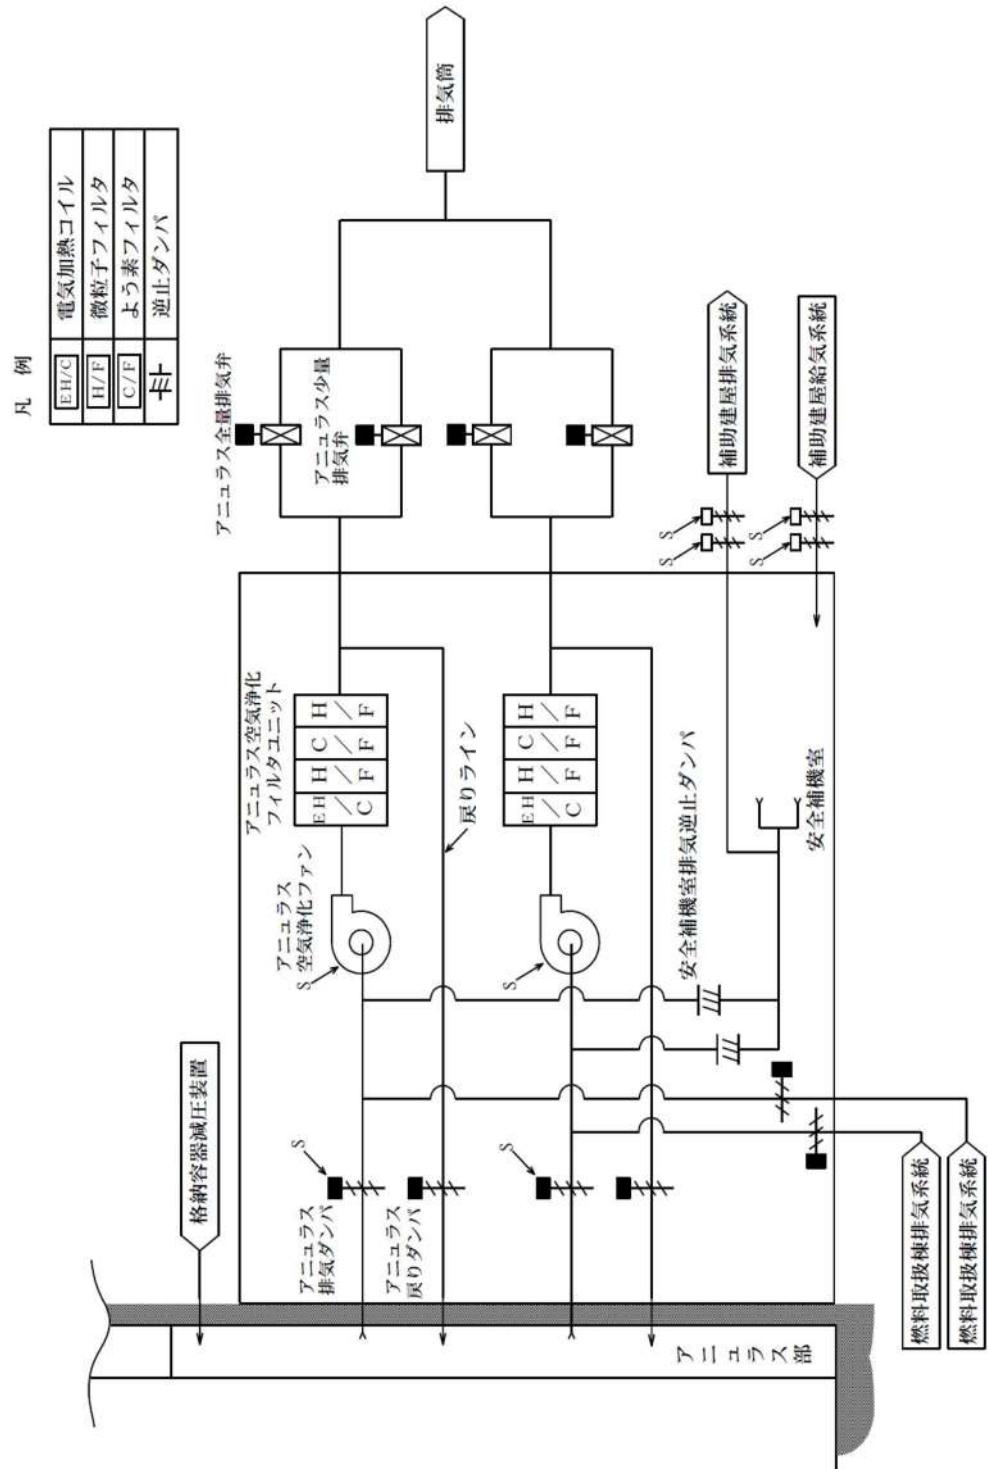

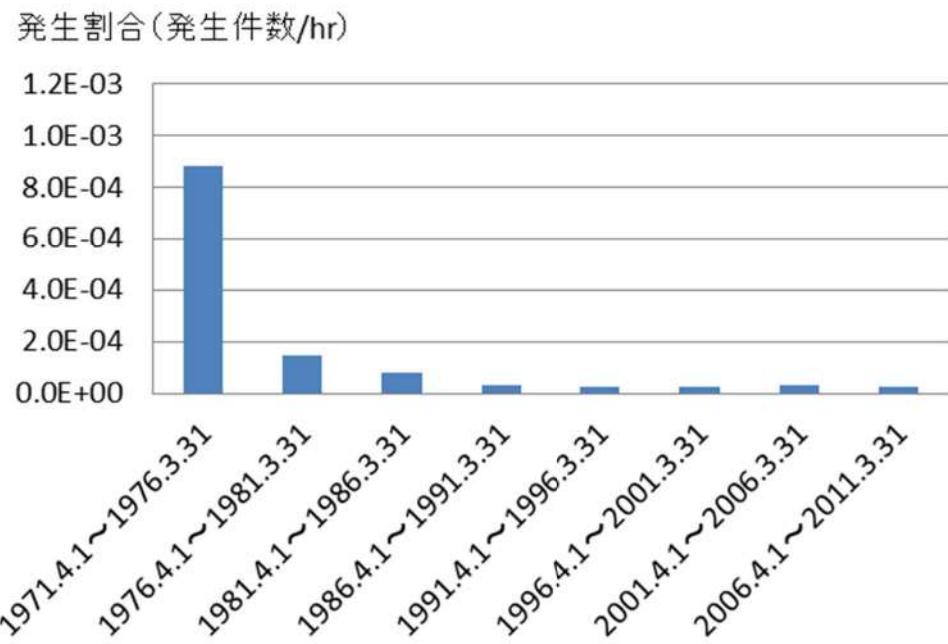


第 3.1.1.b-1 図 国内 PWR プラントの運転実績に対するトリップ事象の発生割合

○起因事象データの収集期間の設定については、日本原子力学会標準「原子力発電所の確率論的安全評価用のパラメータ推定に関する実施基準：2010」D.3.1 項に基づき行っている。


○学会標準によると、起因事象データの収集期間の設定は、一般的にはプラントの全運転年数のデータを考慮すべきであるが、プラントの起因事象の発生数はプラントの設計の改良によって時間とともに減少することから、データには直近の運転経験を反映させることができると、近年の運転データのみを考慮するのがよいとされる。

○事象整理の結果から、1976 年 4 月以前における起因事象発生件数はその他の期間から明らかに突出しており、起因事象データの収集期間としての近年の運転状況を反映するのに適切ではないと考え除外している。なお、この期間に発生している起因事象としては、下表に示すように常用系の故障による手動停止や過渡事象が大半を占めている。


	主給水流量喪失	外部電源喪失	蒸気発生器伝熱管破損	過渡事象	手動停止
1970.11.28～1976.3.31.	2	0	0	8	34

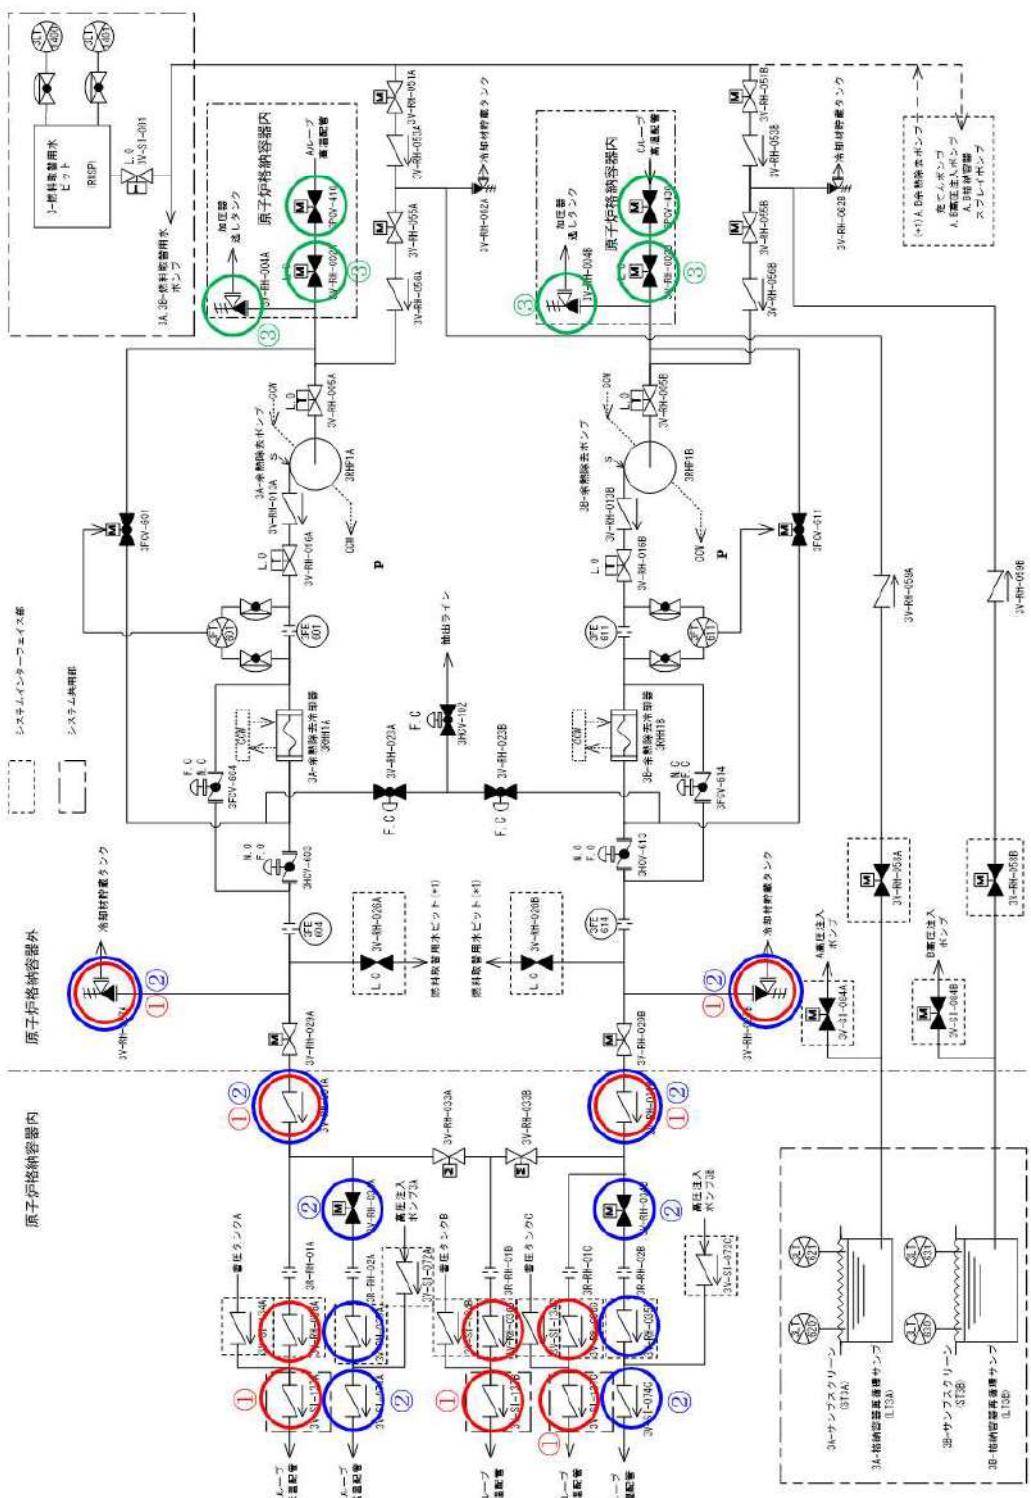


第3.1.1-b-2 図 沂発電所 3号炉 余熱除去系簡略図

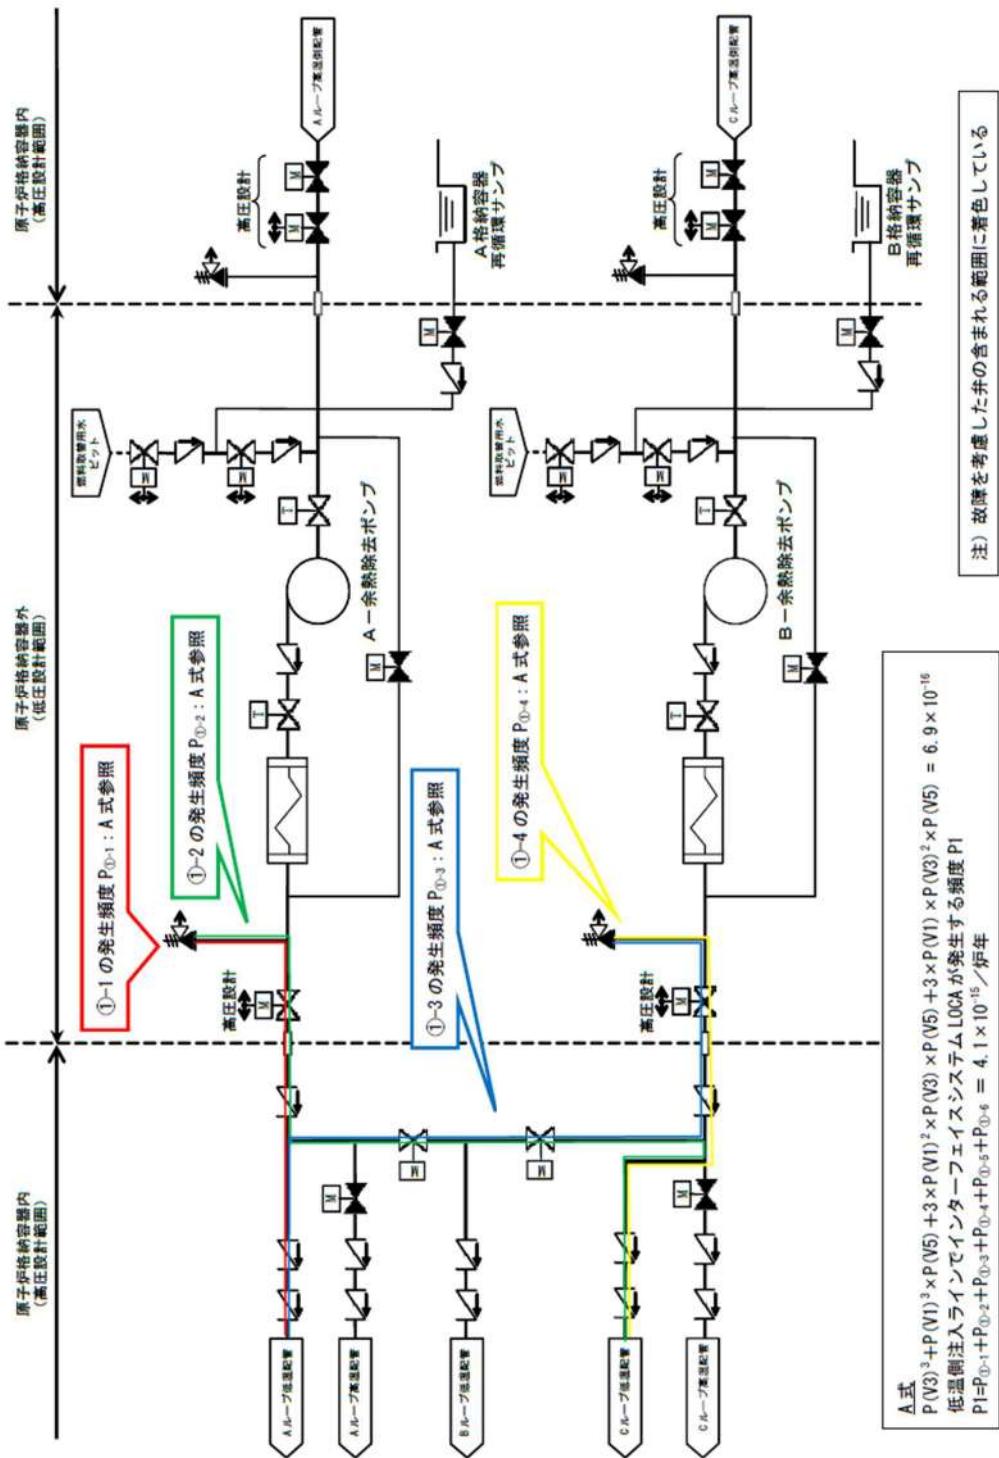


第3.1.1.b-3 図 インターフェイスシステム LOCA の想定 (1/4)

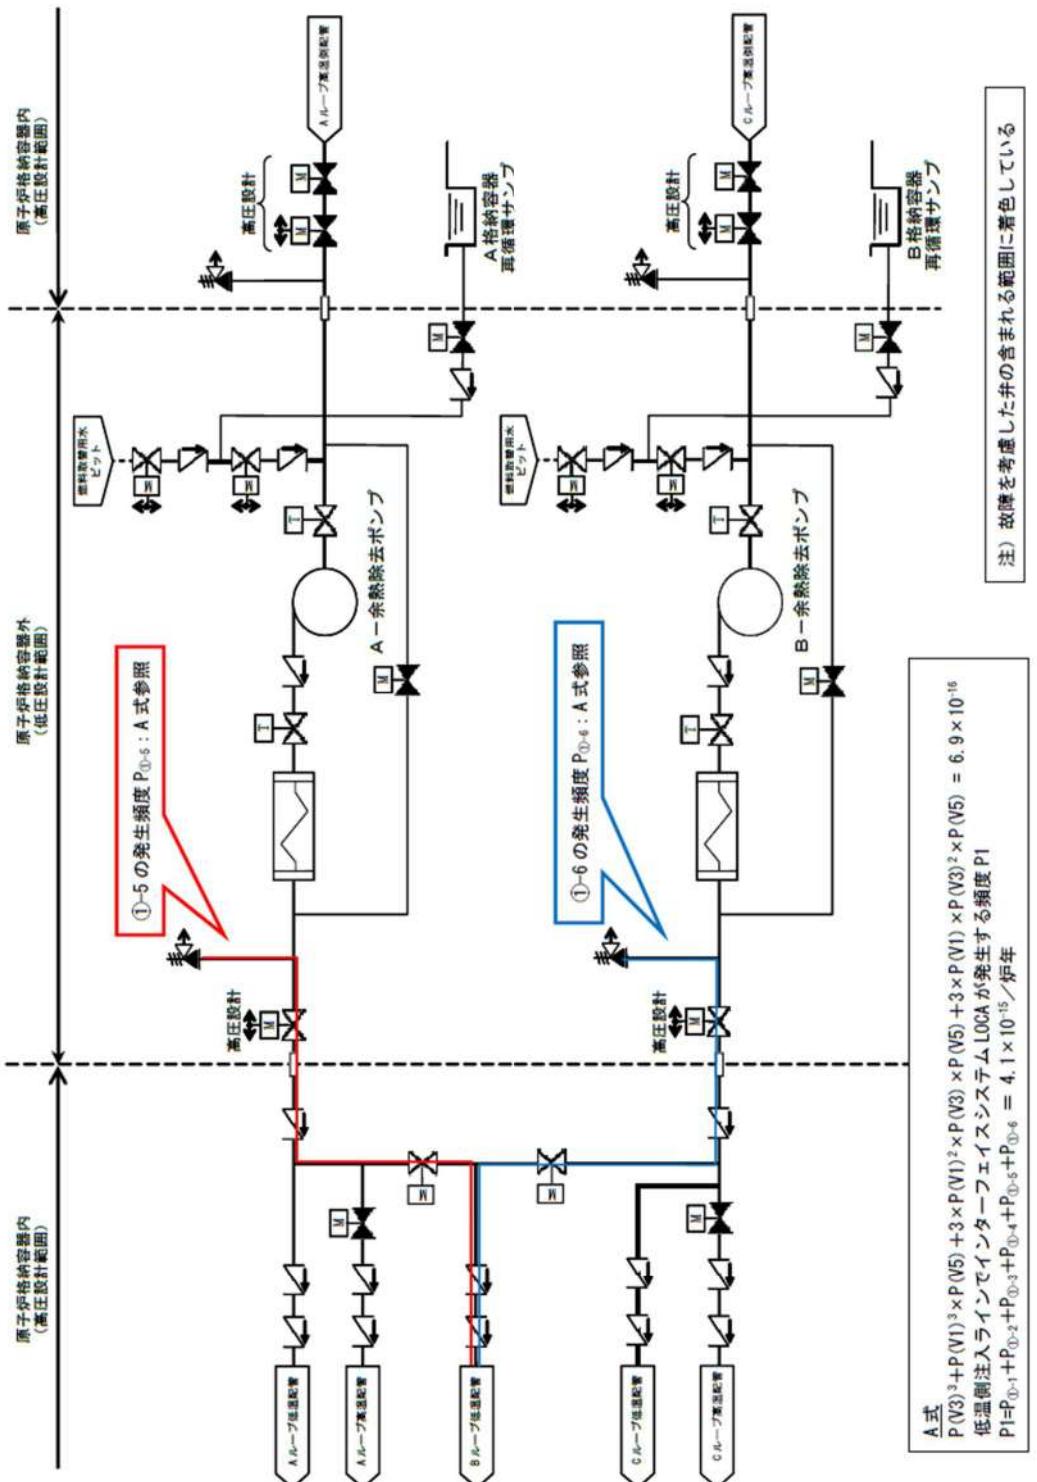


第 3.1.1-b-3 図 インターフェイスシステム LOCA の想定 (2/4)

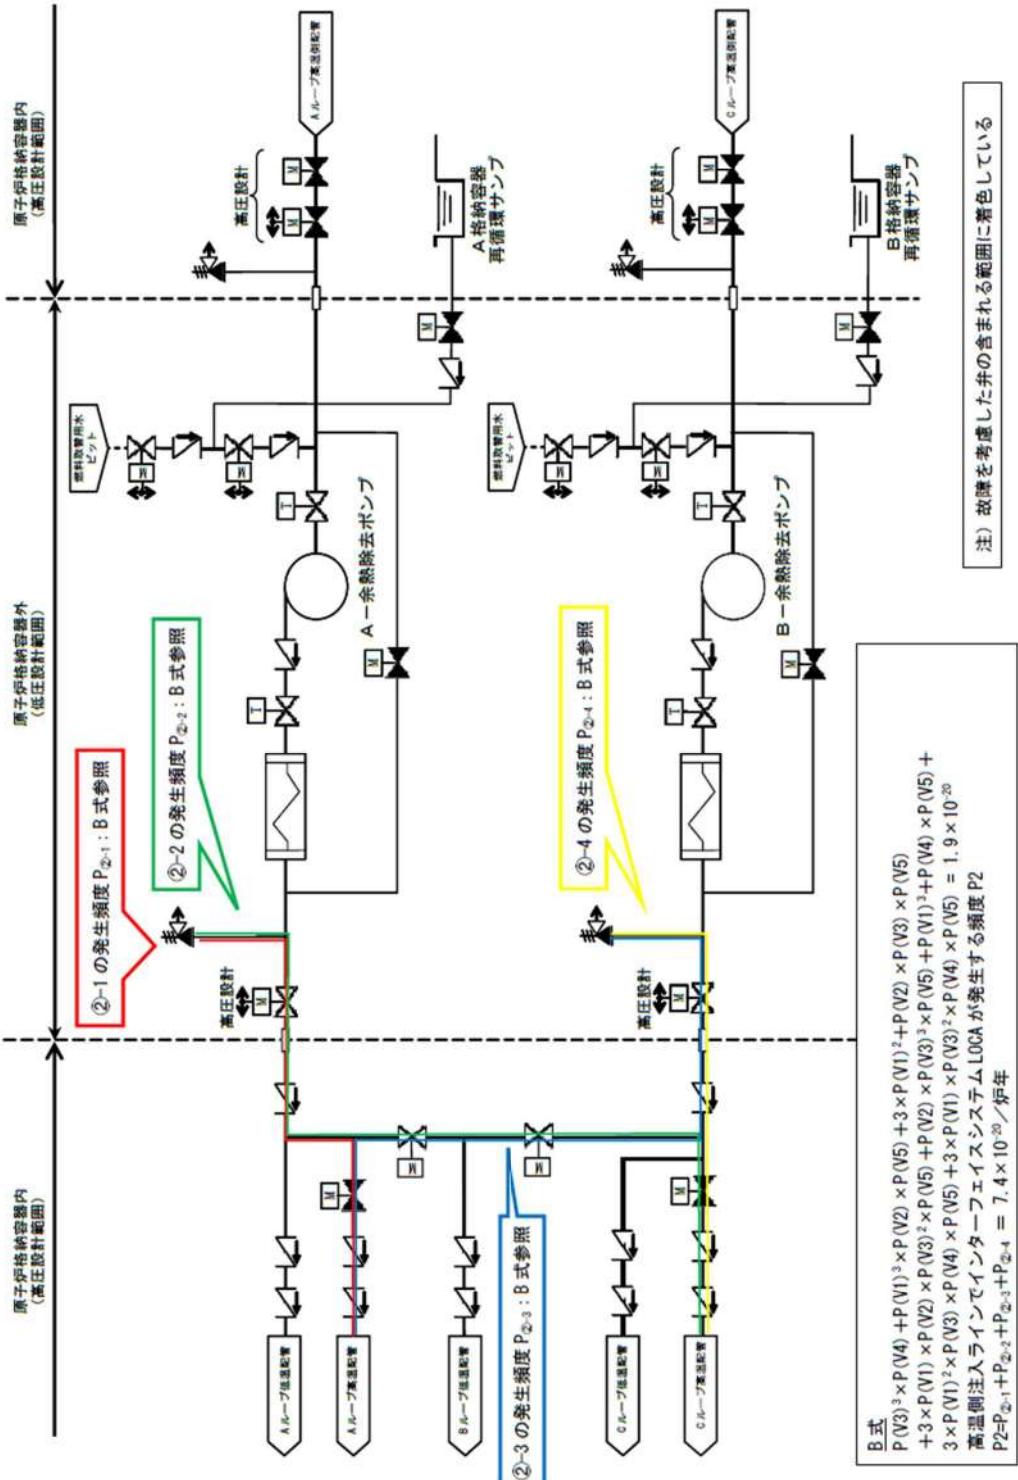

第 3.1.1.b-3 図 インターフェイスシステム LOCA の想定 (3/4)

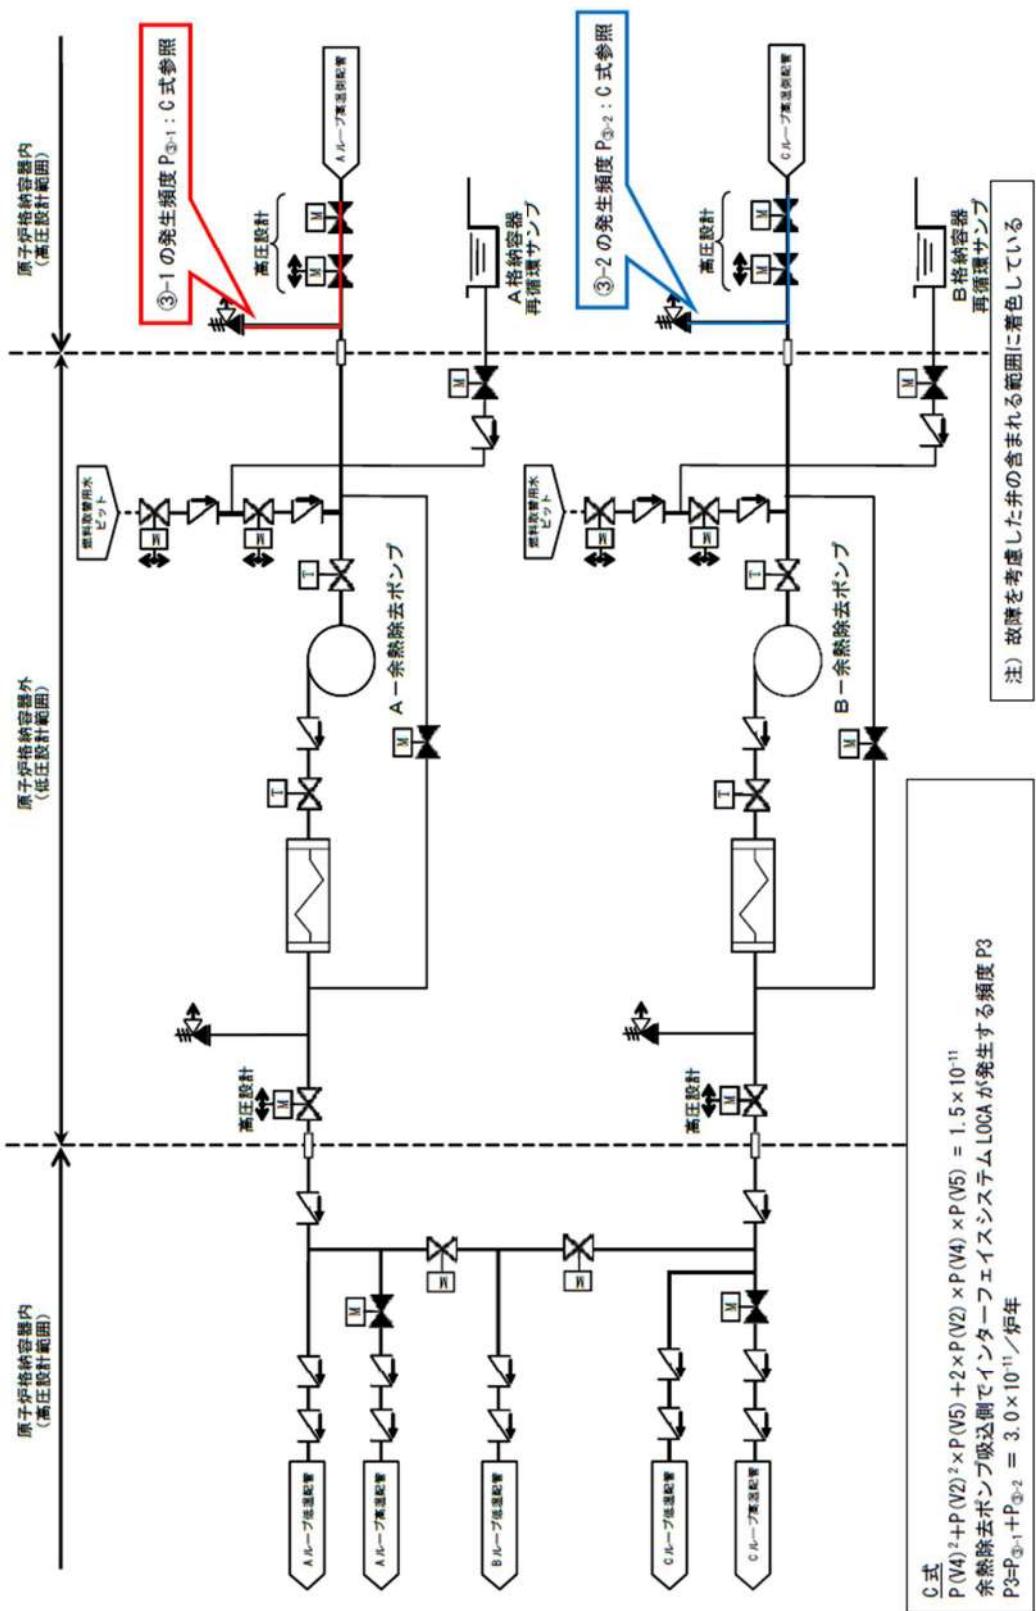

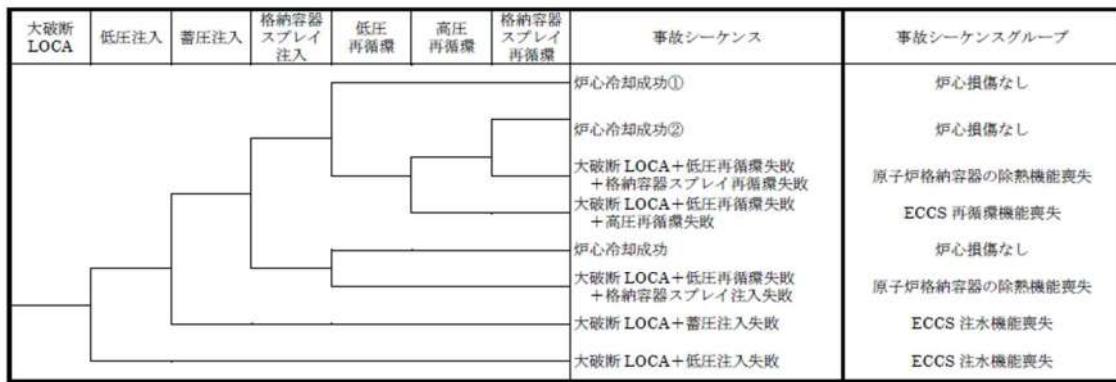

第 3.1.1. d-1 (a) 図 大破断 LOCA イベントツリー

【仮定条件】

- 原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の格納容器内の流出事故のうち破断口面積が等価口径6インチから両端破断相当（配管断面積の2倍）までと定義した。
- 本評価ではAループ低温側配管破断を仮定した。
- 大破断 LOCA 時は、炉心部での冷却材密度の低下（ボイド発生）が短時間で生じるため原子炉トリップに期待しておらず、また1次冷却系への注入機能により十分な冷却機能が確保されるので補助給水の機能にも期待していない。

【イベントツリーの説明】

- 大破断 LOCA 時は、「蓄圧注入」と「低圧注入」により短期的な炉心冷却が確保される。また、事故後長期的な炉心冷却は短期の注入に引き続き「低圧再循環」により確保される。
- 高圧注入も作動するが、注入流量は小さいため、炉心冷却の観点から必須ではない。
- 事故後長期的な炉心冷却として、低圧再循環に失敗した場合においても、「高圧再循環」と「格納容器スプレイ再循環」により炉心冷却が確保される。

【成功基準】

大破断 LOCA	低圧注入	蓄圧注入	格納容器 スプレイ 注入	低圧再循 環	高压再循 環	格納容器 スプレイ 再循環
ポンプ	1/2	—	1/2	1/2	1/2	1/2
熱交換器	—	—	—	1/2	—	1/2
ループ	健全 1/2	健全 2/2	—	健全 1/2	健全 1/2	—
その他	—	—	3/4 ノズル	—	(*1)	3/4 ノズル
使命時間	24hr	24hr	24hr	24hr	24hr	24hr
成功シーケンス①	○	○	—	○	—	—
成功シーケンス②	○	○	○	×	○	○

(注) ○：必要

×：失敗を想定

—：不作動又は不要

(*1) 注入時故障を含む



第 3.1.1. d-1 (b) 図 中破断 LOCA イベントツリー

【仮定条件】

- 原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の格納容器内の流出事故のうち破断口面積が等価口径2インチから6インチと定義した。
- 本評価ではAループ低温側配管破断を仮定した。
- 中破断 LOCA 時は、炉心部での冷却材密度の低下（ボイド発生）が短時間で生じるため原子炉トリップに期待しておらず、また1次冷却系への注入機能により十分な冷却機能が確保されるので補助給水の機能にも期待していない。

【イベントツリーの説明】

- 中破断 LOCA 時は、「高圧注入」と「蓄圧注入」により短期的な炉心冷却が確保される。また、事故後長期的な炉心冷却は「高圧再循環」により確保される。
- 中破断 LOCA 時は1次冷却系の圧力が高く、冷却器のない高圧再循環のみでは格納容器内圧上昇は抑制できないため、「格納容器スプレイ注入／再循環」が必要となる。


【成功基準】

中破断 LOCA	高圧注入	蓄圧注入	格納容器スプレイ注入	高圧再循環	格納容器スプレイ再循環
ポンプ	1/2	—	1/2	1/2	1/2
熱交換器	—	—	—	—	1/2
ループ	健全 1/2	健全 1/2	—	健全 1/2	—
その他	—	—	3/4 ノズル	—	3/4 ノズル
使命時間	24hr	24hr	24hr	24hr	24hr
成功シーケンス	○	○	○	○	○

(注) ○：必要

×：失敗を想定

－：不作動又は不要

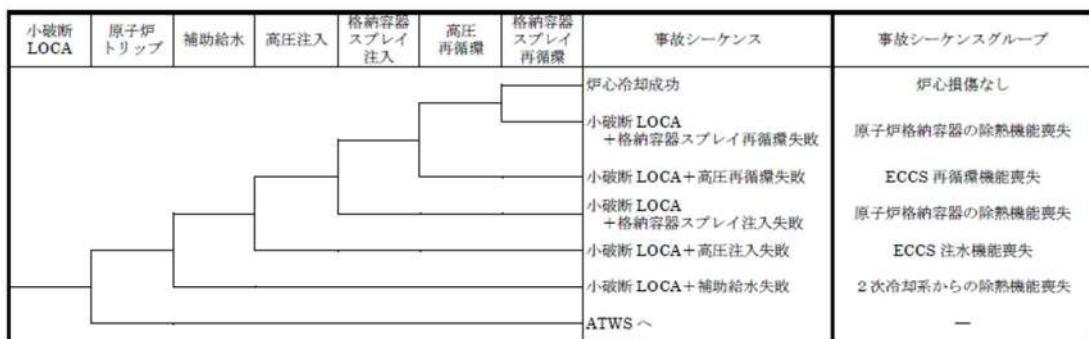

第 3.1.1. d-1 (c) 図 小破断 LOCA イベントツリー

【仮定条件】

小破断 LOCA は、以下の原因による 1 次冷却材の原子炉格納容器への流出事故として定義した。

- 1 次冷却材配管の破断
(破断口径が 3/8 インチから 2 インチの破断で A ループ低温側配管破断を仮定)
- 1 次冷却系加圧事象による加圧器逃がし弁からの 1 次冷却材の流出 (PORV LOCA)

【イベントツリーの説明】

- 小破断 LOCA 時は、炉心でのボイド形成による負の反応度添加が期待できないため、「原子炉トリップ」により原子炉出力の抑制が必要。
- 破断流が小さいため、蓄圧注入は不要であるが破断流のみでは 1 次冷却系への発熱を系外に除去できないため、「高圧注入」と 2 次冷却系からの「補助給水」により炉心冷却が確保される。また、事故後長期的な炉心冷却は「高圧再循環」と「格納容器スプレイ再循環」により確保される。

【成功基準】

小破断 LOCA	補助給水	高圧注入	格納容器スプレイ注入	高圧再循環	格納容器スプレイ再循環
ポンプ	1/3	1/2	1/2	1/2	1/2
熱交換器	—	—	—	—	1/2
ループ	SG 2/3	健全 2/2	—	健全 2/2	—
その他	—	—	3/4 ノズル	—	3/4 ノズル
使命時間	24hr	24hr	24hr	24hr	24hr
成功シーケンス	○	○	○	○	○

(注) ○：必要

×：失敗を想定

—：不作動又は不要

インターフェイス システム LOCA	原子炉トリップ	事故シーケンス	事故シーケンスグループ
		インターフェイスシステム LOCA	格納容器バイパス
	ATWS へ		—

第 3.1.1.d-1(d) 図 インターフェイスシステム LOCA イベントツリー

【仮定条件】

- 余熱除去系の破断であり、低圧注入系が不能。

【イベントツリーの説明】

- インターフェイスシステム LOCA は破断規模に応じて大、中、小破断 LOCA 相当となるが、ECCS 再循環が不能となるため炉心損傷に至る。

【成功基準】

- なし。

主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シーケンス	事故シーケンスグループ
			炉心冷却成功 主給水流量喪失+補助給水失敗 ATWS ~	炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失 —

第 3.1.1.d-1(e) 図 主給水流量喪失イベントツリー

【仮定条件】

- 主給水流量喪失に至る原因としては、主給水ポンプ若しくは復水ポンプの故障又は電源喪失若しくは主給水制御系の誤動作が考えられる。

【イベントツリーの説明】

- 主給水流量喪失の場合、「原子炉トリップ」により原子炉出力を抑制するとともに、「補助給水」により安定した炉心冷却が確保される。

【成功基準】

主給水流量喪失	補助給水
ポンプ	1/3
熱交換器	—
ループ	SG 2/3
その他	—
使命時間	24hr
成功シーケンス	○

(注) ○：必要

×：失敗を想定

－：不作動又は不要

外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内交流電源	補助給水	事故シーケンス	事故シーケンスグループ
				炉心冷却成功	炉心損傷なし
				外部電源喪失+補助給水失敗	2次冷却系からの除熱機能喪失
				外部電源喪失 +非常用所内交流電源喪失	全交流動力電源喪失
				ATWS ~	-

第 3.1.1.d-1(f) 図 外部電源喪失イベントツリー

【仮定条件】

- 送電系統の故障や所内電気設備の故障等により所内常用電源の一部又は全部が喪失し、運転状態が乱されるような事象を考慮。
- 所内用交流電源が喪失すると、1次冷却材ポンプ、復水ポンプ等がトリップし、1次冷却材流量や主給水流量の喪失が発生する。

【イベントツリーの説明】

- 外部電源喪失時には、「原子炉トリップ」により原子炉出力を抑制するとともに、「補助給水」により炉心冷却を確保する。さらに「非常用所内交流電源」が確保できれば安定した炉心冷却が確保される。
- 「非常用所内交流電源」が確保できれば、サポート系が健全であるためその後に加圧器逃がし弁 LOCA 等が発生しても、事故進展は小破断 LOCA と同等である。

【成功基準】

外部電源喪失	非常用所内交流電源	補助給水
ポンプ	-	1/3
熱交換器	-	-
ループ	-	SG 2/3
その他	DG 1/2	-
使命時間	24hr	24hr
成功シーケンス	○	○

(注) ○：必要

×：失敗を想定

-：不作動又は不要

ATWS	事故シーケンス	事故シーケンスグループ
	原子炉トリップが必要な起因事象 +原子炉トリップ失敗	原子炉停止機能喪失

第 3.1.1.d-1(g) 図 ATWS イベントツリー

【仮定条件】

- ATWS は起因事象が発生した場合の緩和手段には期待しないため、起因事象の発生によって炉心損傷に直結するものと仮定する。

【イベントツリーの説明】

- ATWS 事象は原子炉トリップが必要な起因事象が発生した場合に原子炉トリップに失敗することを起因事象として想定するものであり、以降はアクシデントマネジメント相当の緩和策に期待する事故シーケンスである。

【成功基準】

- なし。

2次冷却系の破断	原子炉トリップ	主蒸気隔離	補助給水	事故シーケンス	事故シーケンスグループ
				炉心冷却成功 2次冷却系の破断+補助給水失敗 2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗	炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失 2次冷却系からの除熱機能喪失
				ATWS ~	—

第 3.1.1.d-1(h) 図 2次冷却系の破断イベントツリー

【仮定条件】

2次冷却系の破断としては以下の破断を含むものとし、原子炉格納容器内部での破断を仮定する。

- ・ 主蒸気管破断（完全両端破断）
- ・ 主給水管破断（完全両端破断）

【イベントツリーの説明】

- ・ 2次冷却系の破断においても、「原子炉トリップ」により原子炉出力を抑制するとともに、「補助給水」により安定した炉心冷却が確保されるが、補助給水による2次冷却系の冷却を確保するために、破断した主蒸気管の隔離を行う。

【成功基準】

2次冷却系の破断	主蒸気隔離	補助給水
ポンプ	—	1/3
熱交換器	—	—
ループ	—	健全 SG 1/2
その他	(*1)	(*2)
使命時間	—	24hr
成功シーケンス	○	○

(注) ○：必要

×：失敗を想定

－：不作動又は不要

(*1) 破断ループ主蒸気逆止弁閉止 or
健全ループ主蒸気隔離弁全弁閉
止，タービン動補助給水ポンプ
駆動蒸気主蒸気ライン元弁閉止
or タービン動補助給水ポンプ駆
動蒸気主蒸気ライン逆止弁閉止

(*2) 破断ループへの補助給水隔離

蒸気発生器 伝熱管破損	原子炉トリップ	補助給水	破損側 蒸気発生器の 隔離	事故シーケンス	事故シーケンスグループ
				炉心冷却成功 蒸気発生器伝熱管破損 +破損側蒸気発生器の隔離失敗 蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗 ATWS ~	炉心損傷なし 格納容器バイパス 2次冷却系からの除熱機能喪失 -

第 3.1.1.d-1(i) 図 蒸気発生器伝熱管破損イベントツリー

【仮定条件】

- 蒸気発生器伝熱管破損は、原子炉設置許可申請書添付十と同様、伝熱管 1 本の完全両端破断を仮定する。

【イベントツリーの説明】

- 蒸気発生器伝熱管破損時には、「原子炉トリップ」により原子炉出力を抑制するとともに、「補助給水」により安定した炉心冷却を確保する。
- 破損した蒸気発生器を隔離し、1 次冷却系の圧力と破損した蒸気発生器の 2 次側圧力とが均圧することで1 次冷却系保有水の減少は防止できる。

【成功基準】

蒸気発生器伝熱管破損	補助給水	破損側 SG の隔離
ポンプ	1/3	-
熱交換器	-	-
ループ	健全 SG 1/2	-
その他	-	(* 1)
使命時間	24hr	-
成功シーケンス	○	○

(注) ○：必要

×：失敗を想定

-：不作動又は不要

(* 1) 破損側 SG 主蒸気逃がし弁閉止 or
元弁閉止、破損側 SG 主蒸気安全
弁閉止、タービンバイパス弁閉
止 or 主蒸気隔離弁閉止、タービ
ン動補助給水ポンプ駆動蒸気主
蒸気ライン元弁閉止

過渡事象	原子炉トリップ	補助給水	事故シーケンス	事故シーケンスグループ
			炉心冷却成功 過渡事象+補助給水失敗 ATWS へ	炉心損傷なし 2次冷却系からの除熱機能喪失 —

第 3.1.1.d-1(j) 図 過渡事象イベントツリー

【仮定条件】

- ・ 原子炉トリップを伴う過渡事象一般を含む。
- ・ 主給水流量喪失等の独立した事象以外を対象とする。

【イベントツリーの説明】

- ・ 過渡事象の場合、「原子炉トリップ」により原子炉出力を抑制するとともに、
「補助給水」により安定した炉心冷却が確保される。


【成功基準】

過渡事象	補助給水
ポンプ	1/3
熱交換器	—
ループ	SG 2/3
その他	—
使命時間	24hr
成功シーケンス	○

(注) ○：必要

×：失敗を想定

－：不作動又は不要

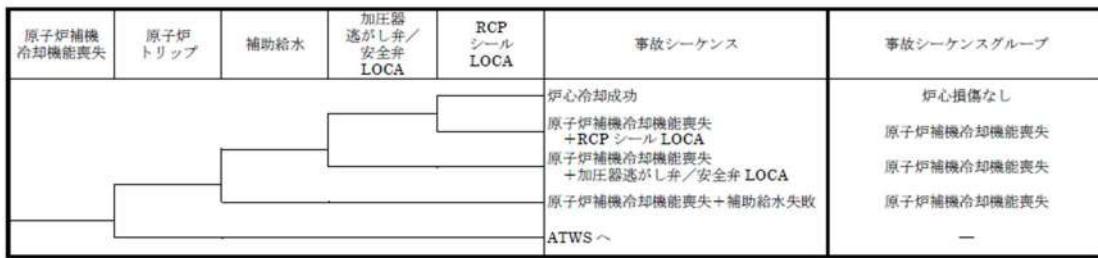

第 3.1.1.d-1(k) 図 原子炉補機冷却機能喪失イベントツリー

【仮定条件】

原子炉補機冷却機能喪失としては次のものを考える。

- 原子炉補機冷却水ポンプ全台又は原子炉補機冷却海水ポンプ全台の故障による冷却能力の喪失
- 原子炉補機冷却水系又は原子炉補機冷却海水系の配管・弁等の破断による冷却能力の喪失

【イベントツリーの説明】

- 原子炉補機冷却機能喪失時には、「原子炉トリップ」により原子炉出力を抑制するとともに、「補助給水」により安定した炉心冷却を確保する。
- ECCS 機能が喪失しているため、起因事象に従属して発生する可能性のある LOCA として「加圧器逃がし弁／安全弁 LOCA」と「RCP シール LOCA」を考慮している。

【成功基準】

原子炉補機冷却機能喪失	補助給水	加圧器逃がし弁／安全弁 LOCA	RCP シール LOCA
ポンプ	1/3	—	—
熱交換器	—	—	—
ループ	SG 2/3	—	—
その他	—	(*1)	1.0 の確率で発生
使命時間	24hr	—	—
成功シーケンス	○	○	○

(注) ○：必要

×：失敗を想定

－：不作動又は不要

(*1) 加圧器逃がし弁再閉止 or 元弁閉

止，加圧器安全弁再閉止

手動停止	補助給水	事故シーケンス	事故シーケンスグループ
		炉心冷却成功	炉心損傷なし
		手動停止+補助給水失敗	2次冷却系からの除熱機能喪失

第 3.1.1.d-1(l) 図 手動停止イベントツリー

【仮定条件】

- 手動停止は過渡事象の一部であるが、原子炉トリップを伴わず運転員の手動による原子炉停止が行われる事象を想定する。

【イベントツリーの説明】

- 手動停止の場合、起因事象として原子炉は停止できているため、「補助給水」により安定した炉心冷却が確保される。


【成功基準】

手動停止	補助給水
ポンプ	1/3
熱交換器	—
ループ	SG 2/3
その他	—
使命時間	24hr
成功シーケンス	○

(注) ○：必要


×：失敗を想定

－：不作動又は不要

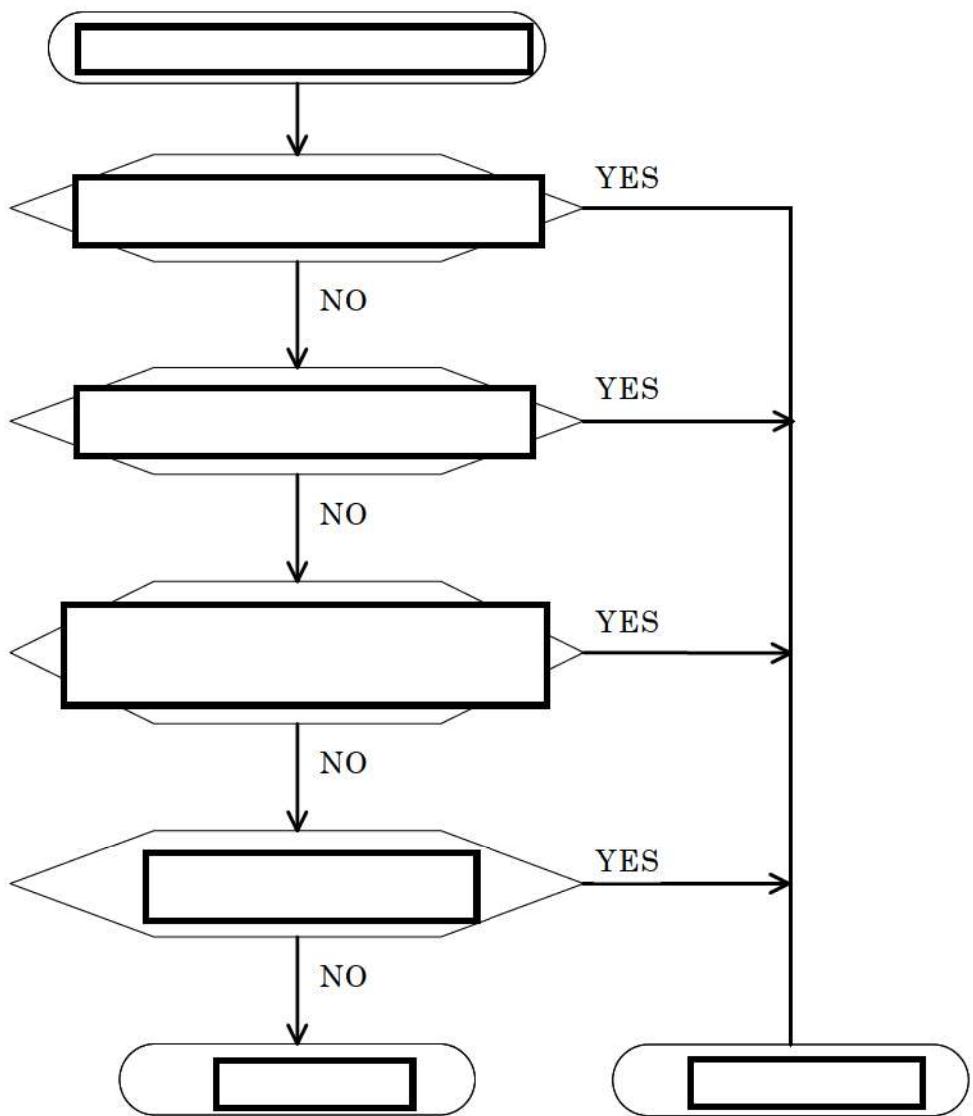

第 3.1.1.e-1 図 故障モードのスクリーニング手順

□ 枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

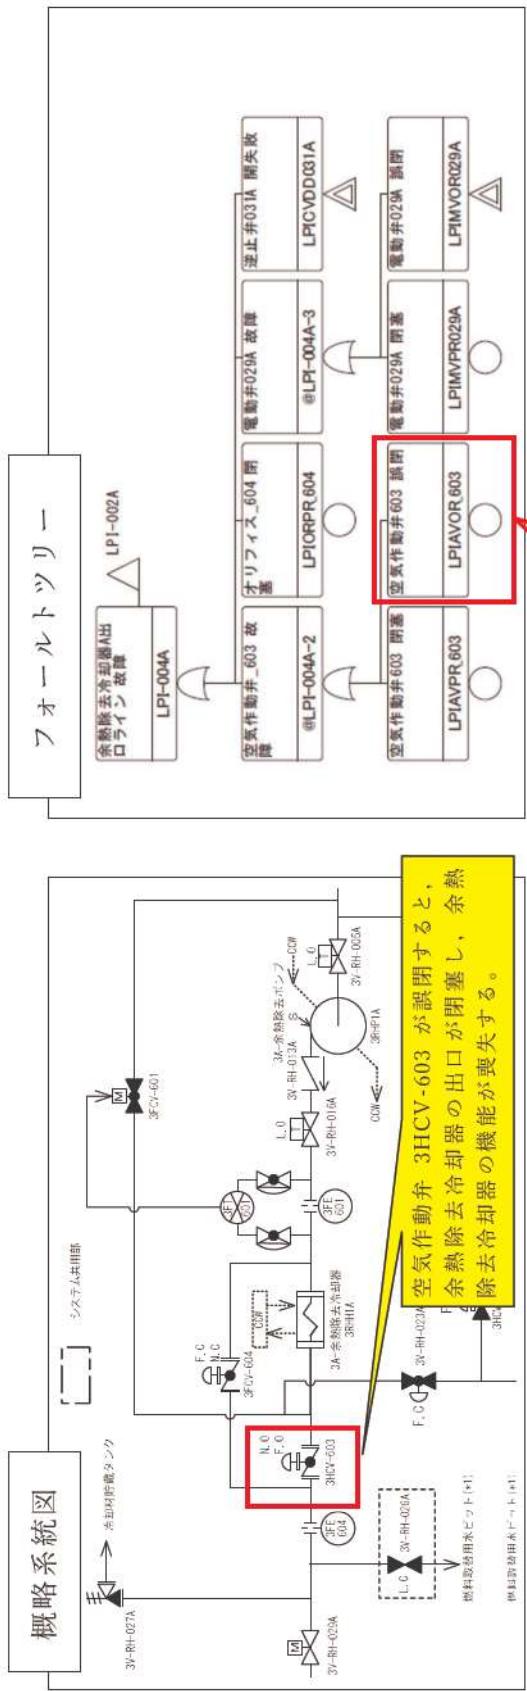


【機器故障率データ】

機器タイプ	故障モード	平均値	EF	試験頻度と内			
				開失敗	閉失敗	測定回数	設定基準
空気作動弁	開失敗	4.20E-05 /d	7.7	-	-	-	-
空気作動弁	閉失敗	3.20E-04 /d	41.4	-	-	-	-
空気作動弁	閉塞	1.00E-08 /h	21.8	-	-	-	-
空気作動弁	内部リーアク	2.00E-08 /h	39.1	-	-	-	-
空気作動弁	誤開又は誤閉	2.70E-08 /h	37.1	1	1	1	1
空気作動弁	外部リーアク	1.00E-08 /h	21.8	1	1	1	1


基事象リスト

基事象番号	基事象名	機器タイプ	作動要索	命の後	命時間	命時間	命時間	命時間
3FE-604	オリフィス604	オリフィス-	-	-	-	-	-	-
3FE-611	オリフィス611	オリフィス-	-	-	-	-	-	-
3FE-614	オリフィス614	オリフィス-	-	-	-	-	-	-
3FT-601	流量ランジスタ601	流量ランジスタ	-	-	-	-	-	-
3FT-611	流量ランジスタ611	流量ランジスタ	-	-	-	-	-	-
3HOV-603	空気作動弁603	空気作動弁	開失敗	Open	Open	1	-	-

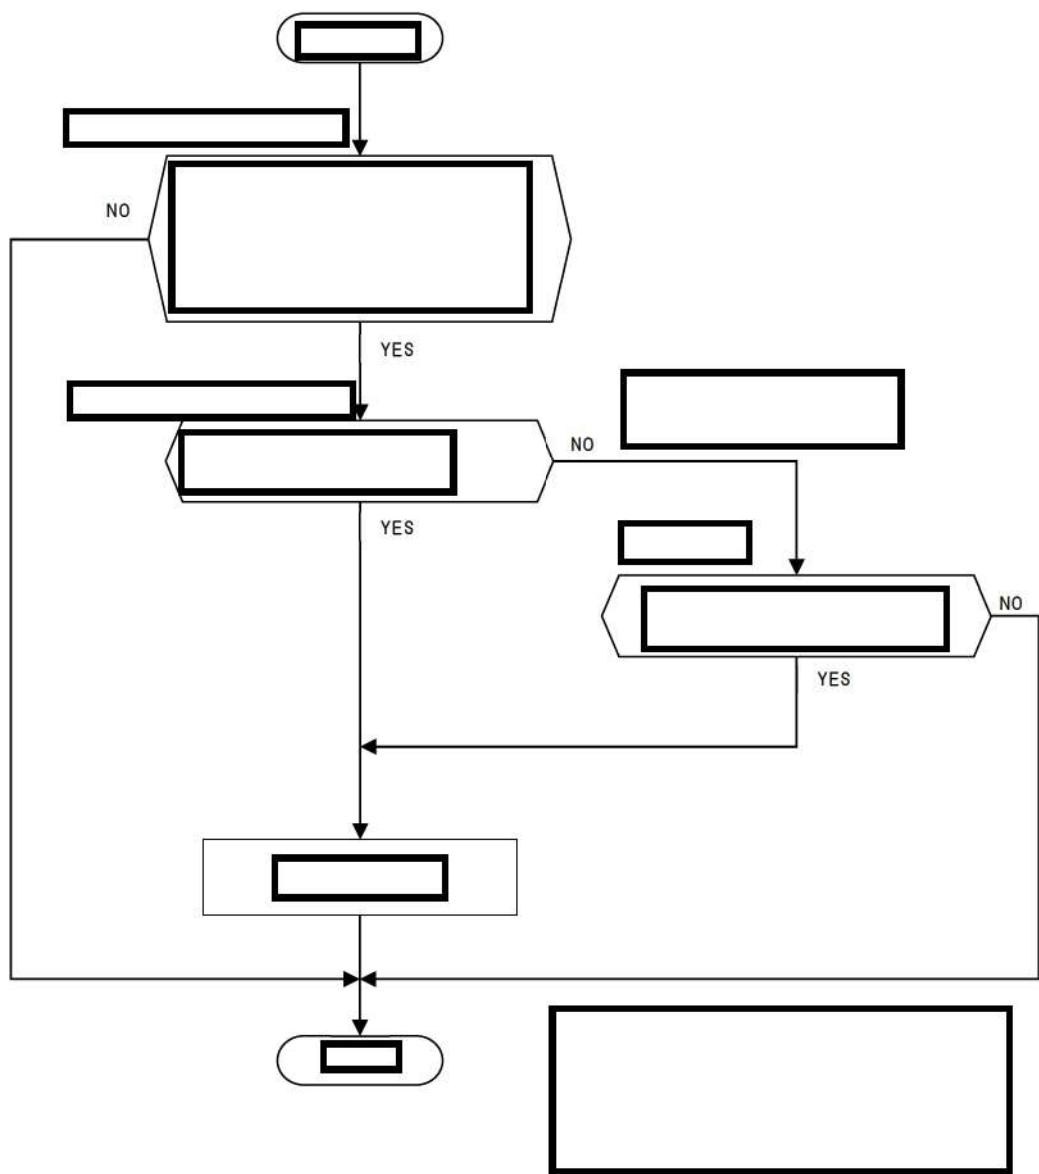



第 3.1.1. f-1 図 共通要因故障同定のフロー

□ 框組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

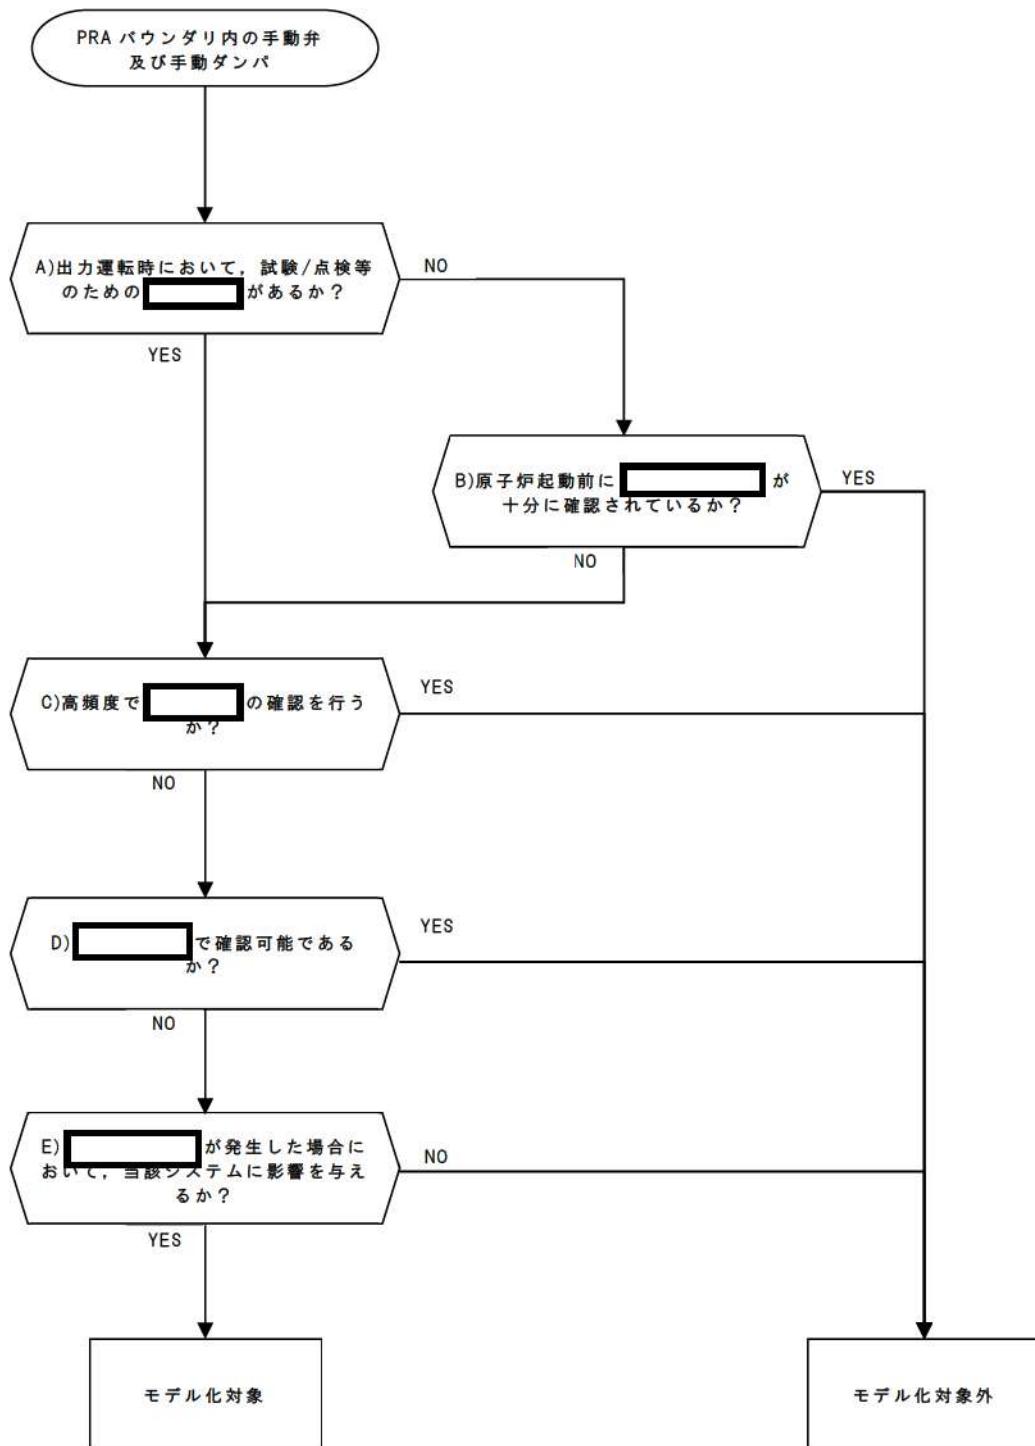


第 3.1.1.g-1 図 事故前人的過誤モデル化対象機器の選定フロー


[] 枠組みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

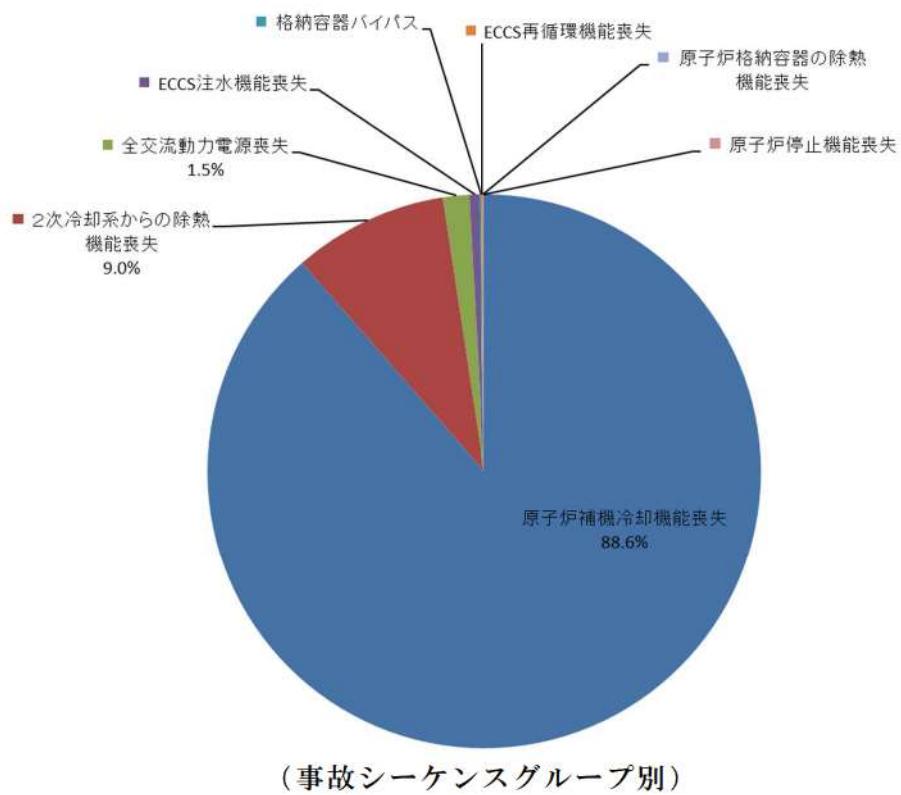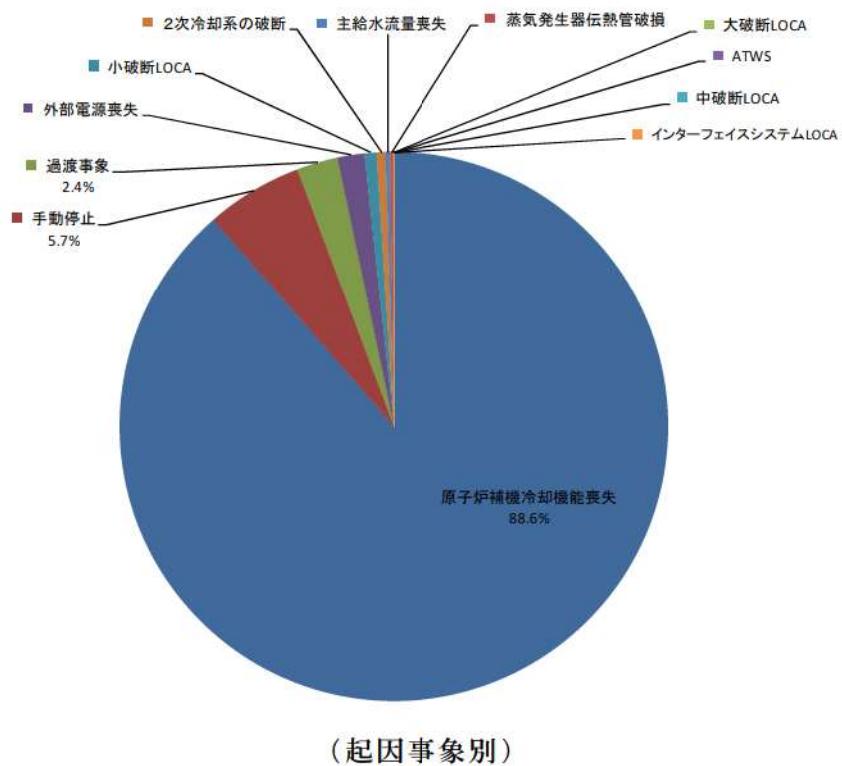


第 3.1.1. h-1 図 炉心損傷頻度への寄与割合

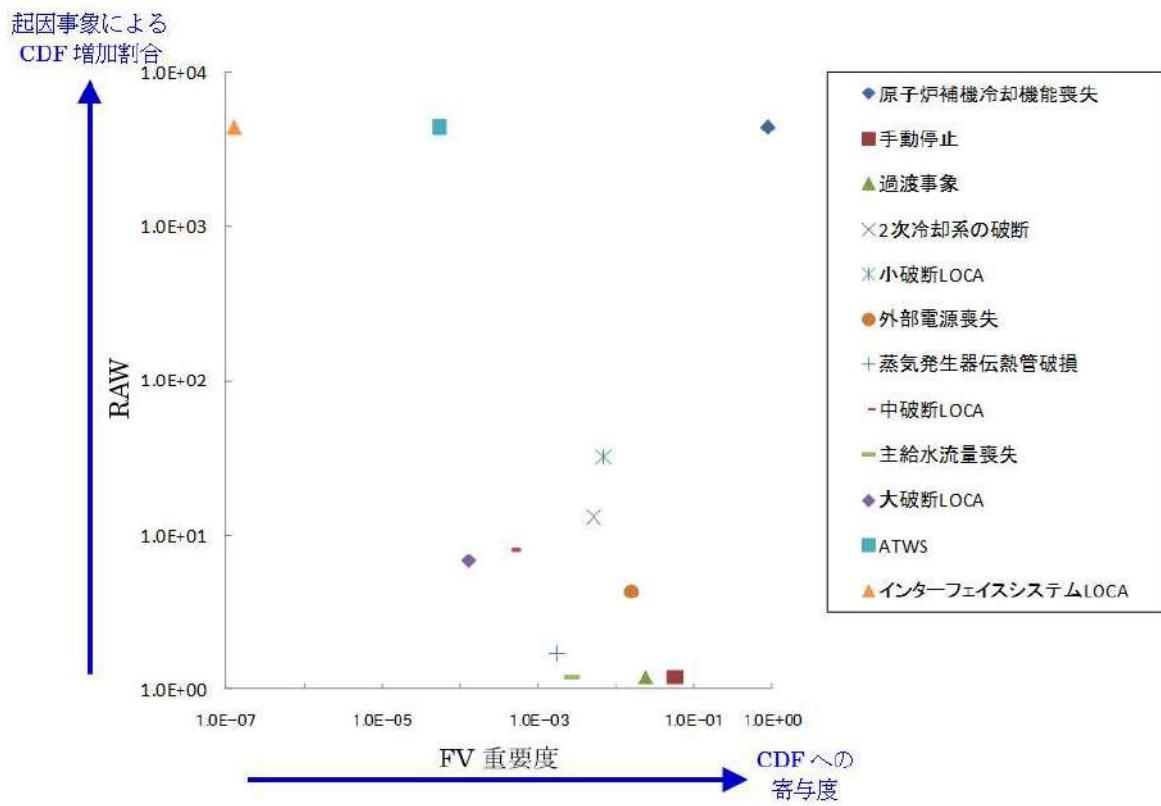


第 3.1.1.h-2 図 全炉心損傷頻度に対する重要度解析結果（起因事象）

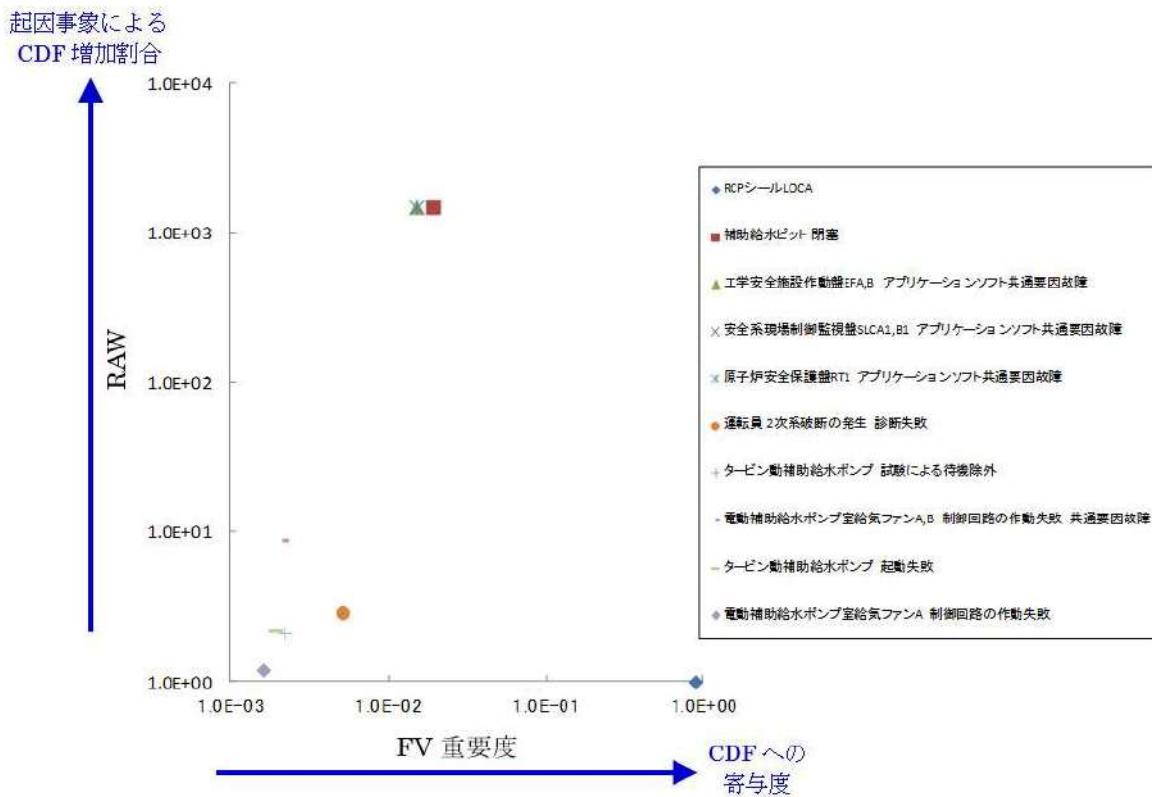


第 3.1.1.h-3 図 全炉心損傷頻度に対する重要度解析結果（FV 重要度上位基事象）

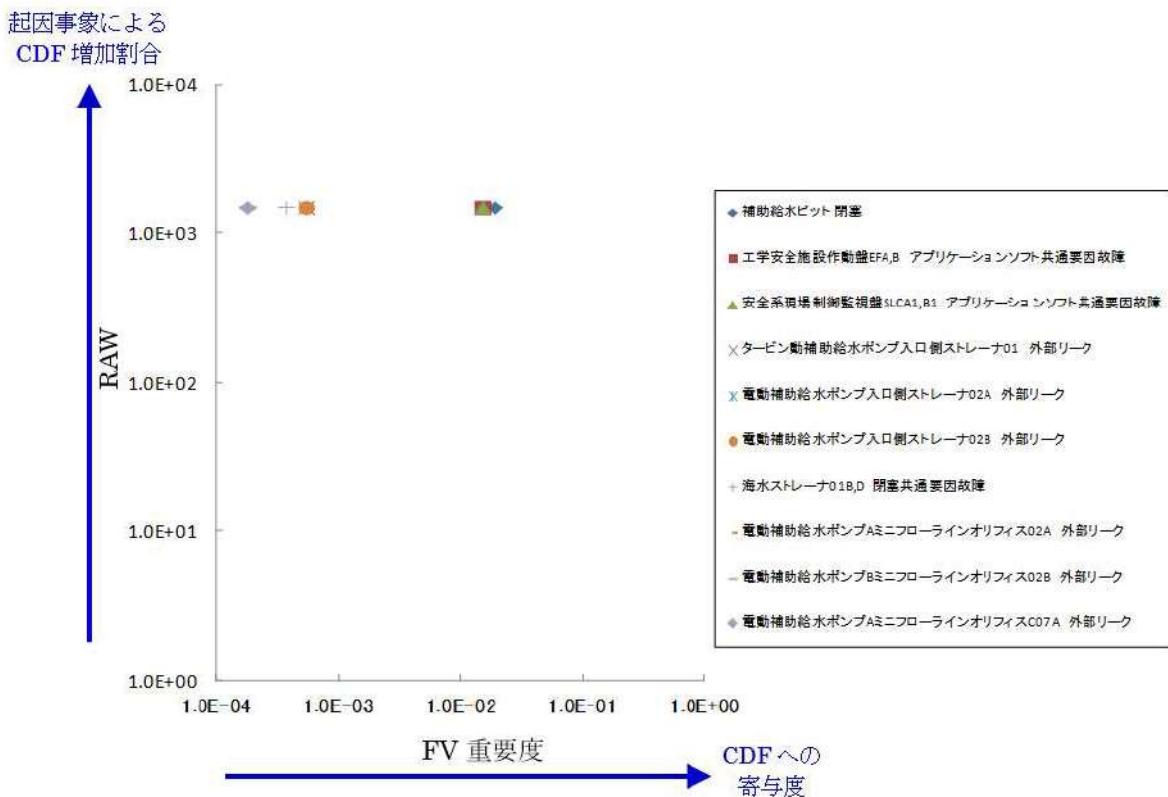


第 3.1.1.h-4 図 全炉心損傷頻度に対する重要度解析結果（RAW 上位基事象）

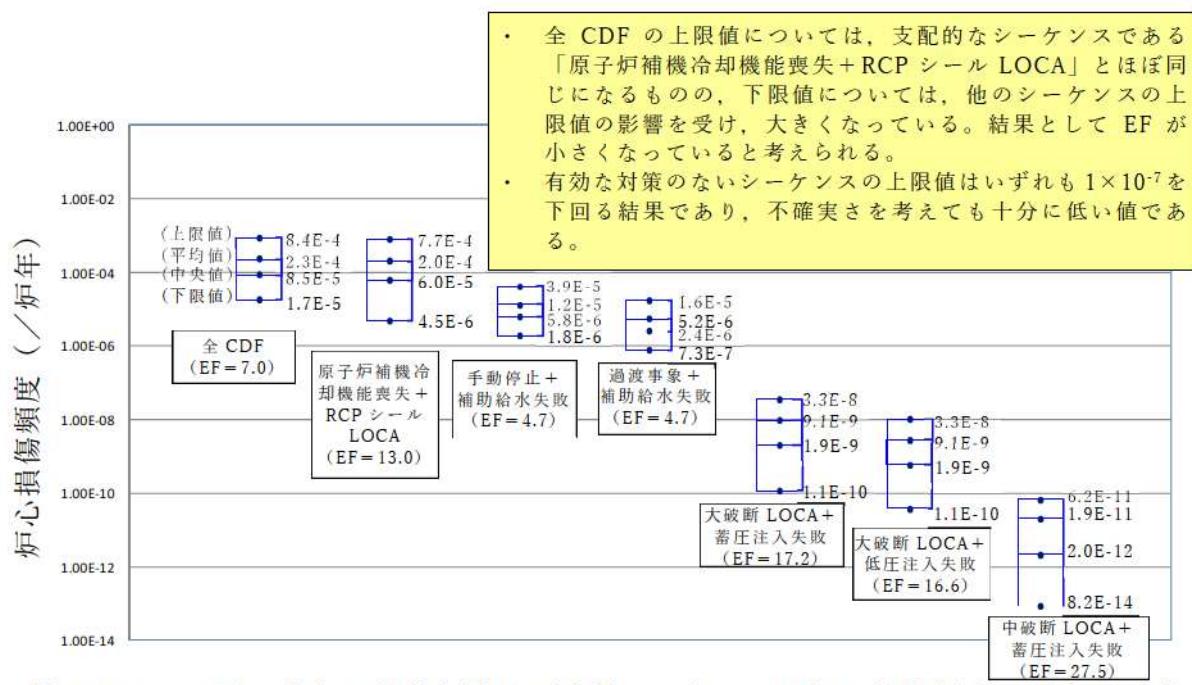

第 3.1.1.h-5 図 全炉心損傷頻度及び事故シーケンス別炉心損傷頻度に対する不確実さ解析結果

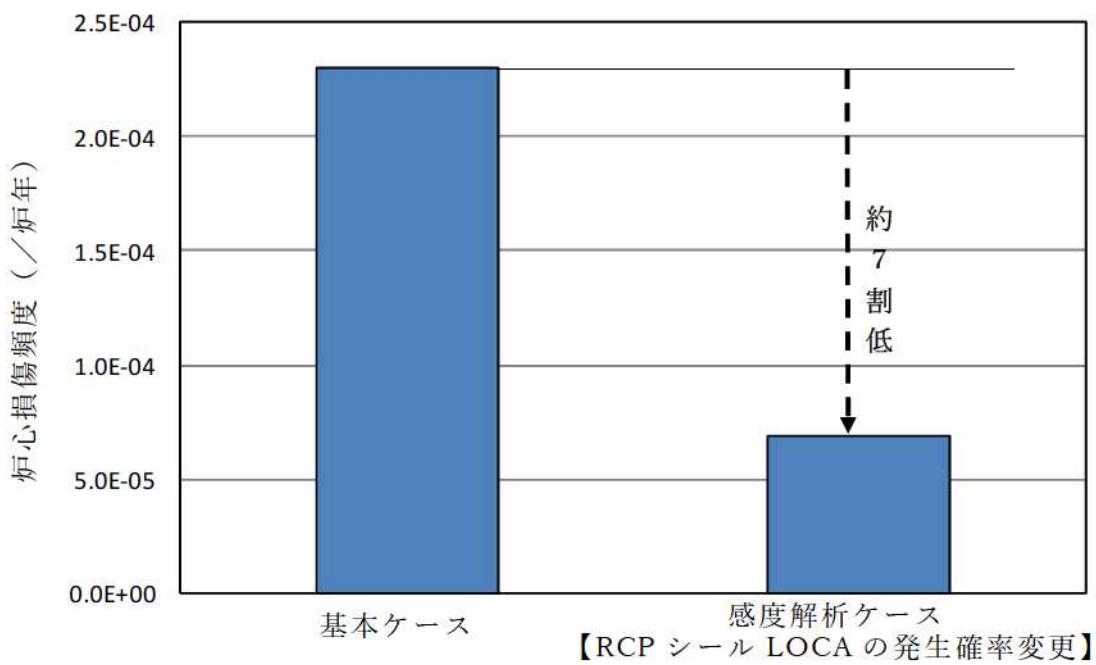

第 3.1.1.h-6 図 全炉心損傷頻度に対する感度解析結果
【RCP シール LOCA の発生確率変更】

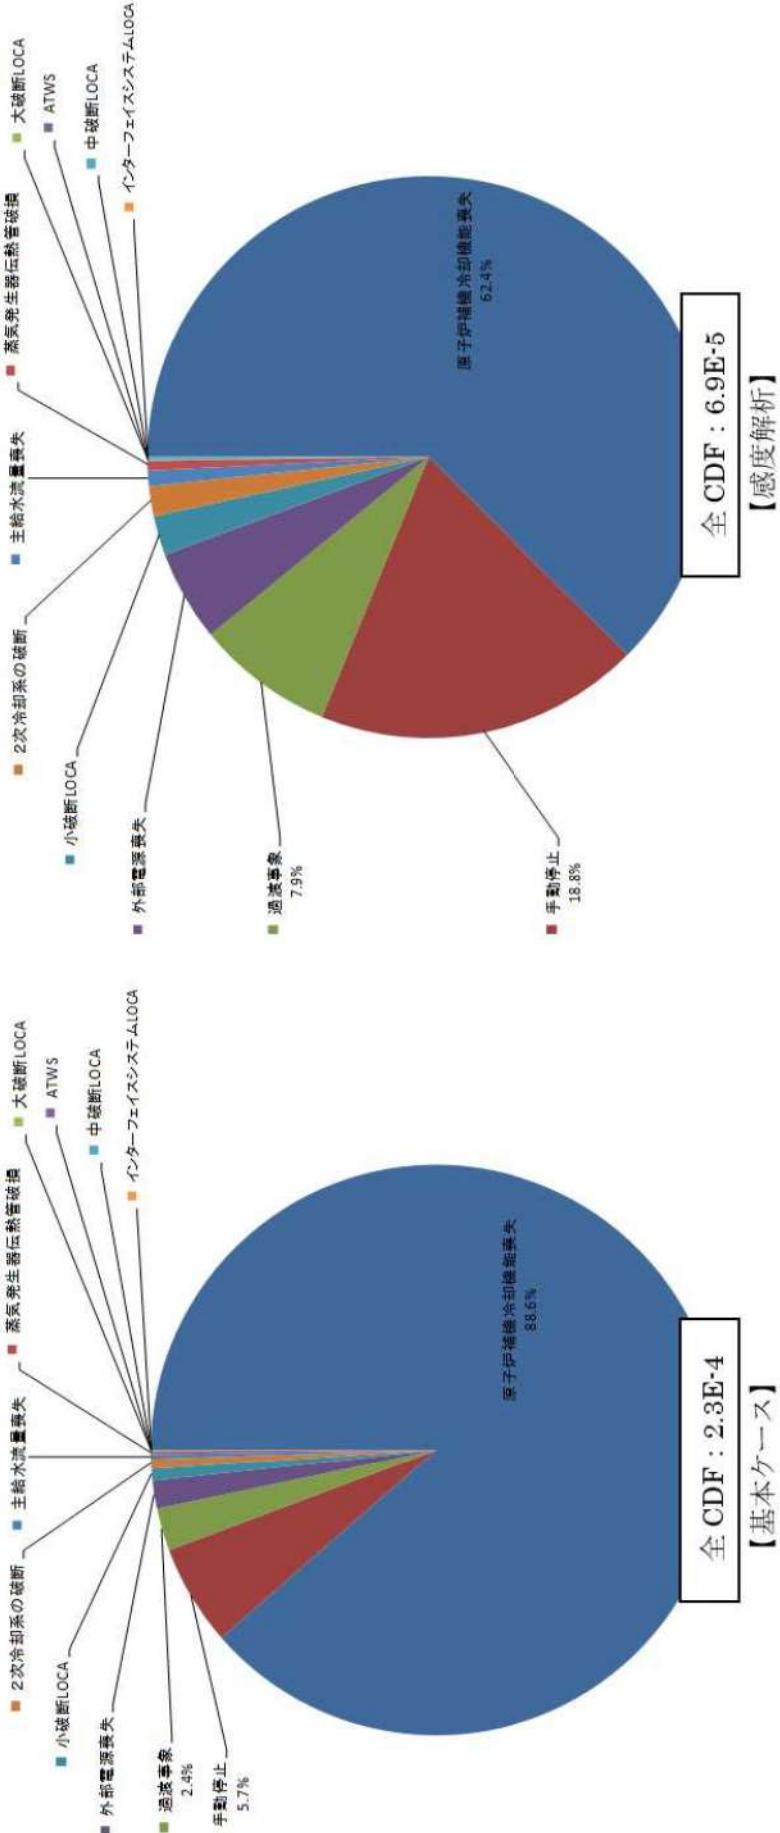

(RCP シール LOCA, インターフェイ
スシステム LOCA の発生頻度の変更)

第 3.1.1-h-7 図 起因事象別炉心損傷頻度に対する感度解析結果

泊3号炉（3ループプラント）、泊1号及び2号炉（2ループプラント）の主な特徴について下表に示す。また、これらの特徴の解析／操作性への影響について下表に示す。

	泊3号炉 (3ループプラント)	泊1号及び2号炉 (2ループプラント)	泊1号及び2号炉 (2ループプラント)	PRAへの影響
充てん注入系と 高压注入系の 分離設計	同左	SI信号発信時の充てんモードから SIモードへのライン切替えが不要。 解析では、分離設計のあり／なし により安全機能（高压注入機能） に影響は生じない。したがって、 分離設計の有無が解析に影響を与 えることはない。	SI信号発信時の充てんモードから SIモードへのライン切替えが不要。 解析では、分離設計のあり／なし により安全機能（高压注入機能） に影響は生じない。したがって、 分離設計の有無が解析に影響を与 えることはない。	
充てん注入系と 高压注入系の 分離設計	同左	充てん注入系と 高压注入系が 独立で運転可能。		

	(泊3号炉 (3ループプラント)	泊1号及3号炉 (2ループプラント)	解析／操作性への影響	PRAへの影響	
	ブースティング なし	ブースティング あり	<p>ブースティング有無によって以下の通り事故シーケンスに相違が生じる。</p> <p>【原子炉格納容器の除熱機能喪失】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブースティングなし 大破断LOCA時には破断流量が大きく低圧再循環に成功すれば炉心の冷却が確保できるが、低圧再循環に失敗しても高圧再循環を使用でき、格納容器スプレイ注入に失敗すると原子炉格納容器が先行破損し、炉心損傷に至る。（大破断LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ失敗） ・ブースティングあり 大破断LOCA時に低圧再循環に失敗すると、高压再循環も失敗するため、格納容器スプレイ注入の成否にかかわらず、炉心損傷に至る。このため、原子炉格納容器先行破損シリオには至らない。（ECCS単循環失敗シナリオになる） <p>中小破断LOCA時には、1次冷却材圧力が高くECCS再循環流量が小さいため、ECCS再循環運転のみでは原子炉格納容器の圧力上昇が抑制できない。このため、格納容器スプレイ注入に失敗すると原子炉格納容器が先行破損し、炉心損傷に至る。（中小破断LOCA + 格納容器スプレイ失敗）</p> <p>【ECCS再循環機能喪失】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブースティングなし 高压再循環単独でECCS再循環が可能ならぬ、低压再循環失敗だけではECCS再循環機能喪失となならない。（大破断LOCA + 高圧再循環失敗 + 低圧再循環失敗） ・ブースティングあり 高压再循環のために低压再循環によるブースティング運転が必要となるため、低压再循環失敗によりECCS再循環機能喪失となる。（大破断LOCA + 低圧再循環失敗） 	<p>ブースティングの有無によって、原子炉格納容器の除熱機能喪失、ECCS再循環機能喪失の対象となる事故シーケンスが変更となる。 (PRAへの影響欄参照)</p> <p>・高压注入ポンプに余熱除去ポンプによるブースティング運転が必要。</p> <p>・高压注入ポンプ単独で高压再循環運転可能。</p>	<p>【原子炉格納容器の除熱機能喪失】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブースティングなし 大破断LOCA時には破断流量が大きく低圧再循環に成功すれば炉心の冷却が確保できるが、低圧再循環に失敗しても高圧再循環を使用でき、格納容器スプレイ注入に失敗すると原子炉格納容器が先行破損し、炉心損傷に至る。（大破断LOCA + 低圧再循環失敗 + 格納容器スプレイ失敗） ・ブースティングあり 大破断LOCA時に低圧再循環に失敗すると、高压再循環も失敗するため、格納容器スプレイ注入の成否にかかわらず、炉心損傷に至る。このため、原子炉格納容器先行破損シリオには至らない。（ECCS単循環失敗シナリオになる） <p>中小破断LOCA時には、1次冷却材圧力が高くECCS再循環流量が小さいため、ECCS再循環運転のみでは原子炉格納容器の圧力上昇が抑制できない。このため、格納容器スプレイ注入に失敗すると原子炉格納容器が先行破損し、炉心損傷に至る。（中小破断LOCA + 格納容器スプレイ失敗）</p> <p>【ECCS再循環機能喪失】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ブースティングなし 高压再循環単独でECCS再循環が可能ならぬ、低压再循環失敗だけではECCS再循環機能喪失とならない。（大破断LOCA + 高圧再循環失敗 + 低圧再循環失敗） ・ブースティングあり 高压再循環のために低压再循環によるブースティング運転が必要となるため、低压再循環失敗によりECCS再循環機能喪失となる。（大破断LOCA + 低圧再循環失敗）
	ブースティング				

		泊3号炉 (3ループプラント)		泊1号及び2号炉 (2ループプラント)		解析／操作性への影響		PRAへの影響		
		RHRタイライン： 高圧設計		RHRタイライン： 低圧設計						
余熱除去系 タイライン構成		<ul style="list-style-type: none"> RHR 1 系統でIS-LOCAが発生しても別系統に波及することなく、別系統は健全性を維持可能。 		<ul style="list-style-type: none"> RHR 1 系統でIS-LOCAが発生すると別系統に波及して、両系統から漏えいが発生する。 		<ul style="list-style-type: none"> 泊3号炉では比較的の漏えい規模が小さく、健全側RHR系統を使用してRHR運転が可能である。一方、泊1号及び2号炉ではRHR 2 系統からの漏えいとなるため、蒸気発生器を使用した2次冷却系からの崩壊熱除去運転を行う。 		<ul style="list-style-type: none"> 泊3号炉では比較的の漏えい規模が小さく、健全側RHR系統を使用してRHR運転が可能である。一方、泊1号及び2号炉ではRHR 2 系統からの漏えいとなるため、蒸気発生器を使用した2次冷却系からの崩壊熱除去運転を行う。 		特に影響なし。
原子炉 格納容器		<p>鋼製格納容器： 鋼製CV</p> <p>最高使用圧力は低いが自由体積は比較的大きい。 本体が熱容量の小さい薄い金属製であるため、ヒートシンク効果が短時間しか得られない。</p>		<p>鋼製格納容器： 鋼製CV</p> <p>同左</p>		<p>CVスプレイ作動を期待しない事故シーケンス解析結果（全交流電源喪失（RCPシールLOCAが発生する場合））、格納容器過圧／過温破損）から、鋼製CVの相対的に大きな自由体積により、原子炉からの冷却材放出直後のCV圧力・温度の急激な上昇が緩和される傾向となることが考察できる。</p>		<p>CVスプレイ作動を期待しない事故シーケンス解析結果（全交流電源喪失（RCPシールLOCAが発生する場合））、格納容器過圧／過温破損）から、鋼製CVの相対的に大きな自由体積により、原子炉からの冷却材放出直後のCV圧力・温度の急激な上昇が緩和される傾向となることが考察できる。</p>		特に影響なし。

	(3号炉 (3ループプラント)	泊1号及泊2号炉 (2ループプラント)	解析／操作性への影響	PRAへの影響
	ダクト開放機構あり	ダクト開放機構あり	<ul style="list-style-type: none"> 解析では、ダクト開放機構あり／なしによる機械的な理由により除熱量に影響は生じない。したがつて、ダクト開放機構の有無が解析に影響を与えることはない。 操作性では、ダクト開放機構がない場合には冷却水の通水のみで、自然対流冷却による原子炉格納容器周囲気の冷却が可能である。ダクト開放機構がある場合には格納容器温度が一定温度以上になつた場合にダクト開放機構が開放するこにより、冷却水の通水で自然対流冷却による原子炉格納容器周囲気の冷却が可能である。 	特に影響なし。
計測制御設備	格納容器 再循環ユニット	<ul style="list-style-type: none"> 再循環ユニットダクトはCV最下階の圧力ヘッダ室まで開口部がないことから、開口部の浸水対策としてダクト開放機構を設けている。このためシビアアクシデント時は、このダクト開放機構の開口部を使つて自然対流冷却でCV周囲気を冷却する。 	<ul style="list-style-type: none"> 総合デジタル方式によりアナログカード類の大半による故障率が低下する一方で、ソフトウェアのエラーに起因する共通原因故障を考慮する必要がある。 タッチオペレーションによるデジタルスイッチ画面の採用によって誤操作防止や監視操作性の向上が図られているが、デジタル制御盤に係る人的過誤の知見がないため、従来どおりのアナログ制御盤をベースとした人的過誤評価となる。 	<p>総合デジタル方式によりアナログカード類が低減される一方で、ソフトウェアのエラーに起因する共通原因故障を考慮する必要があるが、十分な実績データが得られないことから、本PRAにおいては、ソフトウェアの共通原因故障の確率は不確実さの大きい条件を用いることとなる。また、デジタル制御盤に係る人的過誤評価については適用可能な知見がないため、従来どおりのアナログ制御盤をベースとした人的過誤評価となる。</p>

国内製耐熱RCPシールのPRA上の取扱いについて

泊発電所3号炉の重大事故等対策の有効性評価に係る事故シーケンスグループ等の選定を目的としたPRAの評価においては、原子炉補機冷却機能喪失後の回復に期待せず、RCPシールLOCAが必ず発生すると想定し、国内耐熱性RCPシールLOCA発生確率の非信頼度を保守的に1.0と設定している。これは、国内製耐熱RCPシールLOCAモデルでは、試験条件に従い8時間以内の2次冷却系強制冷却を必要としているが、重大事故等対策である2次冷却系強制冷却については本PRAで対象としておらず、この場合はRCPシールLOCA発生確率が1.0となるためである。

国内製RCPシールの耐力に関する試験結果を踏まえた国内製RCPシールLOCAの発生確率の評価について以下に示す。本評価に基づくRCPシールLOCAモデルについては今後安全性向上評価届出のPRAにおいて適用を検討していく。

1. RCPシールの構造

泊発電所3号炉のPRAでモデル化している国内製耐熱RCPシールの構造を第1図に示す。国内製耐熱RCPシールは高いシート力を有するNo.2シールで全交流動力電源喪失（以下、「SBO」という）時におけるRCPシールLOCAの発生を防ぐ設計としている。

2. 国内製耐熱RCPシールの損傷確率

高いシート力を有するNo.2シールにてSBO時のRCPシールLOCAの発生を防ぐ国内製RCPシールの設計を考慮し、実機No.2シール試験によって100時間の耐力を確認した試験結果に基づき、RCPシール冷却機能が喪失した条件下でのRCPシールLOCA発生確率の検討を実施している。

本試験はSBO発生から8時間までは運転操作に期待せず、8時間後の運転員による1次冷却系の減温・減圧操作を模擬したプラント状態条件を上回る温度・圧力条件（第2図）を用いて、シールの健全性の確認を実施した。この条件で実機No.2シール試験を6回実施し、いずれにおいても有意なリークなしの結果を得た。これにより、高温・高圧下におけるNo.2シール耐力を確認したものである。

<No.1シール損傷確率>



<No.2シール損傷確率>



<No. 3シール損傷確率>

<RCPシールLOCA発生の時間>

<漏えい量>

なお、全交流動力電源喪失の有効性評価におけるRCPシール部からの漏えい率は上記の値を用いている。

3. ウエスチングハウス社製RCPシールの損傷確率

米国ウェスチングハウス社において、RCPシールLOCAに係るリスクを評価するモデルとして、WOG2000モデルを開発し、トピカルレポートを米国NRCに提出した。米国NRCは、これに対し安全評価書（SER : Safety Evaluation Report）を発行し、確率論的リスク評価で用いるRCPシールLOCAモデルを示している。WCAP-15603の安全評価書を元に米国ウェスチングハウス社製RCPシールLOCAモデルの数値根拠を以下に整理した。PRAにおいては以下の情報を基にRCPシールLOCAモデルを整備している。

[REDACTED] 桁囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

<No. 1シール損傷確率>

これまでポンプ24台のシール冷却機能喪失時に故障が全く観測されなかった実績を踏まえ、次の1台が故障する確率を50%とした想定に基づいて故障確率を算定した場合、この想定から得られる故障確率は0.02 (=0.5/25) である。

この故障確率を誤差係数3の対数正規分布の中央値と見立てて故障確率の平均値を算出すると0.025となる。加えて、当時からのOリングの性能改善を反映し、半分の0.0125としている。

<No. 2シール損傷確率>

No. 2シールの故障確率は、ポッピング故障の不確かさを考慮した保守的な値として0.2としている。なお、ポッピング故障とは、高温・高圧流体が圧力差によって減圧沸騰し、これによる二相流の圧力変動によってシール面が開く事象である。

<No. 3シール損傷確率>

Brookhaven国立研究所のシールモデルで用いられている0.54に対して、当時からのOリングの性能改善を反映し、半分の0.27としている。

<RCPシールLOCA発生の時間>

WCAP-15603の安全評価書では、RCPシールLOCAが発生するまでの時間として、下限値15分、上限値60分の対数正規分布を想定し、RCPシールLOCA発生までの時間の期待値を30分として評価している。しかしながら、米国原子力規制委員会（NRC）からの指摘により、No. 2シールのポッピング故障は、No. 1シールへ流入する冷却材温度が1次冷却材の温度に到達した時に最も起こりやすいとの考えから、RCPシールLOCA発生までの時間を13分と想定することとした。

<漏えい量>

WOG2000モデルでは以下の漏えい量を想定している。

RCPシールリークの場合：21gpm

RCPシールLOCAの場合：480gpm

4. 国内製と米国ウェスチングハウス社製 RCPシールLOCAのモデルの比較

米国ウェスチングハウス社製 RCPシールLOCA (WOG2000) と国内製RCPシールLOCAモデルの比較を表に示す。

表 RCPシールLOCAモデルの比較


斜線 シール LOCA モデル	米国ウェスチングハウス社製			国内製		
	WOG2000 モデル※			三菱製 RCP シール LOCA モデル		
	時間	リーク量	確率	時間	リーク量	確率

※SAFETY EVALUATION BY THE OFFICE OF NUCLEAR REACTOR REGULATION WCAP-15603,
REVISION 1, "WOG 2000 REACTOR COOLANT PUMP SEAL LEAKAGE MODEL FOR
WESTINGHOUSE PWRS" WESTINGHOUSE OWNERS GROUP PROJECT NO. 694

[] 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

W社製 RCP シール	三菱製 RCP シール
<p>No.2シール差圧 : 5.5MPa No.1シール差圧 : 9.6MPa 1次冷却材流路より 1次冷却材 (約290°C)</p>	<p>No.2シール差圧 : 13.5MPa No.1シール差圧 : 19.0MPa 1次冷却材流路より 1次冷却材 (約290°C)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ 封水戻りラインにバイパスオリフィスラインを設置しない設計としている。 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 封水戻りラインに設置されている止め弁が閉止することで、当該弁をバイパスする形で設置されているオリフィスラインを経由するため、封水戻り流量は制限される。 ✓ これに伴い No.2 シール入口の圧力が上昇するため、No.2 シールからの漏えい量が増加するが、No.1 シールと No.2 シールの間は、高めの圧力に保持され、単層状態が維持される。

第1図 RCPシールの構造

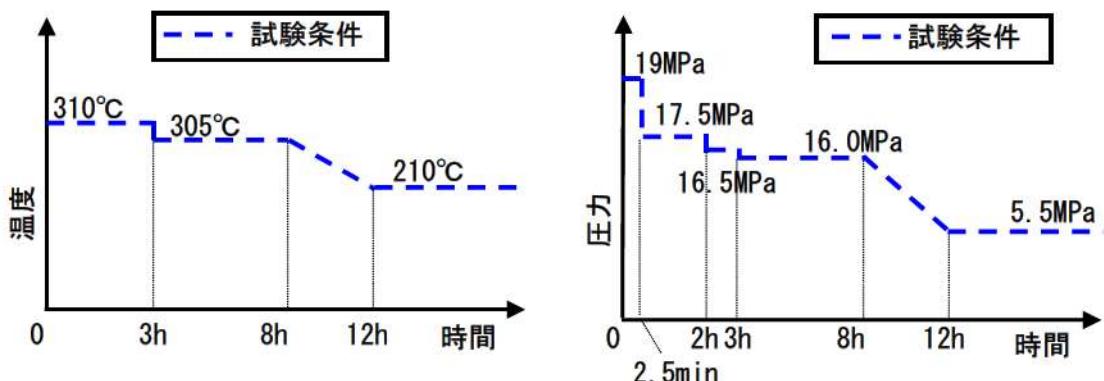

第2図 実機No.2シール試験条件


デジタル安全保護回路のV&V及びPRAにおける取扱いについて

1. デジタル安全保護回路のV&V（検証と妥当性確認）について

安全保護回路のデジタル化に当たっては、システムの設計、製作、試験、変更管理の各段階で、「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程」(JEAC4620-2008) 及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指針」(JEAG4609-2008)に基づき、安全保護上要求される機能が正しく確実に実現されていることを保証するため、当社は供給者による検証及び妥当性確認の各段階において、検証されたソフトウェアを使用していることを確認している。

導入後の変更についても、下記フロー図のシステム要求事項から試験まで、導入時と同様に検証項目の検証1～妥当性確認までを実施している。

また、当社も各段階において確実に実施されていることを確認するとともに、導入後の変更においても、同様の管理を行っている。

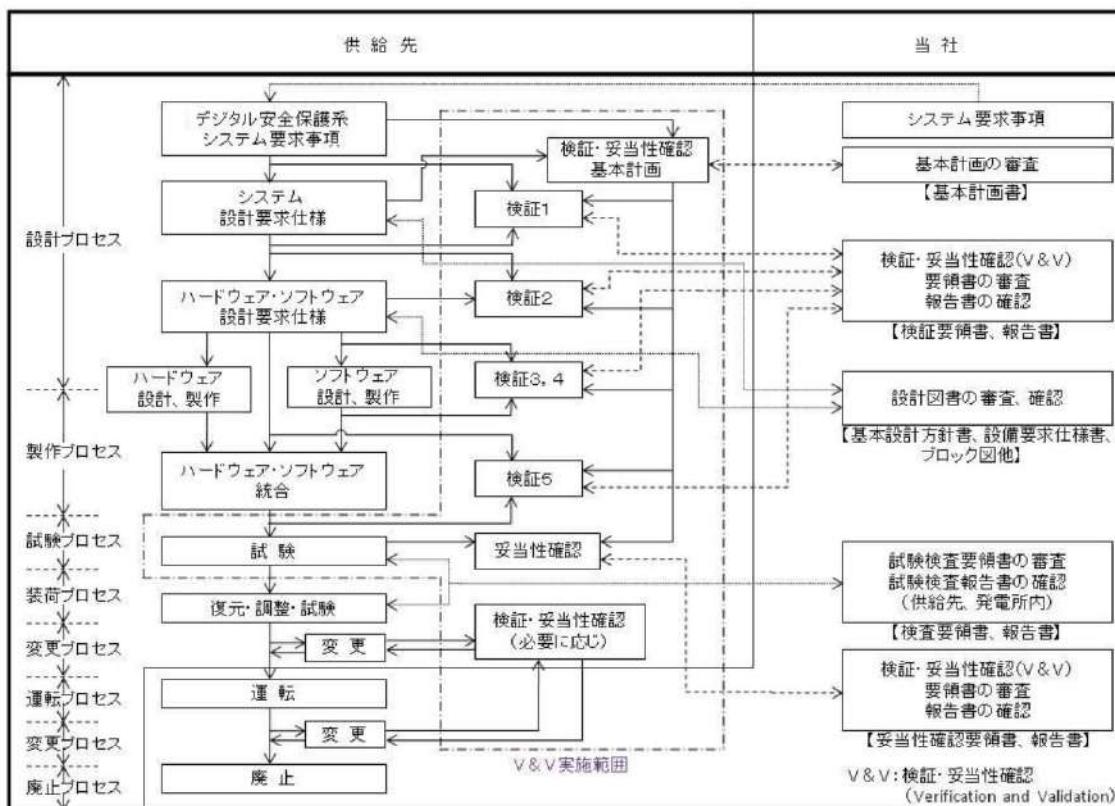

第1-1図 安全保護回路の検証及び妥当性確認 (24条 2.6 図3を引用)


第1-1表 検証項目と検証内容（24条2.6表4を引用）

検証項目	検証内容
検証1	システム設計要求仕様検証 安全保護系システムへの要求事項が正しく設備の基本設計方針書に反映されていることを検証
検証2	ハードウェア・ソフトウェア設計要求仕様検証 基本設計方針書の要求事項が正しくハードウェア・ソフトウェア設計要求図書に反映されていることを検証
検証3	ソフトウェア設計検証 ソフトウェアの設計要求図書が正しくソフトウェア設計に反映されていることを検証
検証4	ソフトウェア製作検証 ソフトウェア設計通りに正しくソフトウェアが製作されていることを検証
検証5	ハードウェア・ソフトウェア統合検証 ハードウェアとソフトウェアを統合してハードウェア・ソフトウェア設計要求仕様通りのシステムとなっていることを検証
妥当性確認	ハードウェアとソフトウェアを統合して検証されたシステムが、デジタル安全保護系システム要求事項を満足していることを確認

2. PRAにおけるデジタル安全保護回路の取扱いについて

(1) 泊発電所3号炉のデジタル安全保護回路のシステム構成について

泊発電所3号炉の安全保護回路（安全保護系）の構成は第2-1図のとおりであり、「①原子炉安全保護盤チャンネルI～IV」、「②工学的安全施設作動盤トレンA, B」及び「③安全系現場制御監視盤トレンA, B」がデジタル計算機である。

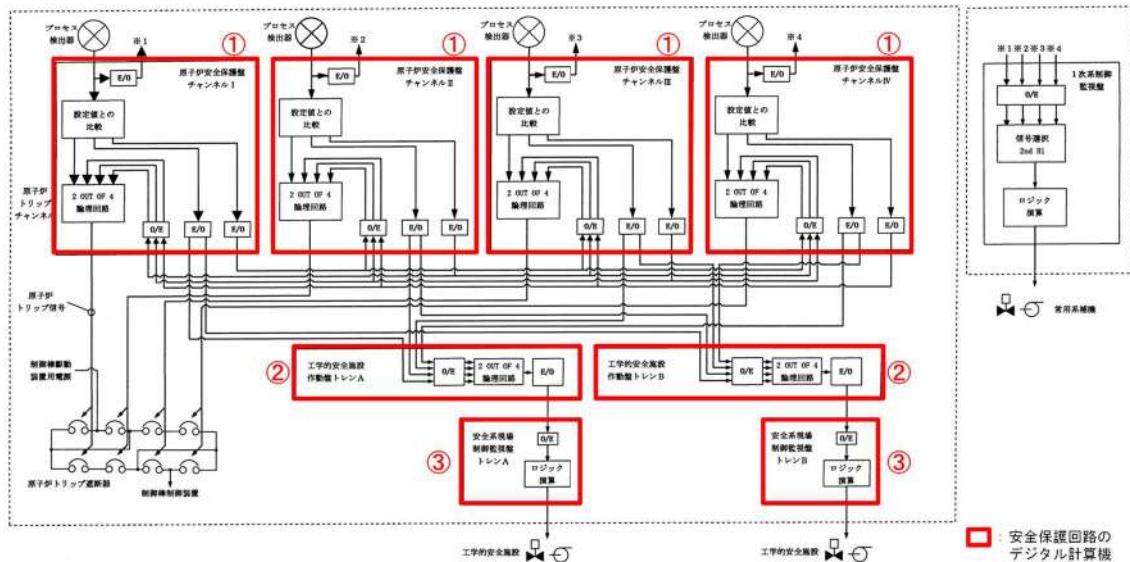

第2-1図 安全保護回路の構成 (24条別紙9-1図を引用)

(2) デジタル設備のモデル化範囲について

フォールトツリー解析の対象として、原子炉トリップ信号、非常用炉心冷却設備作動信号（S信号）、再循環自動切替信号、原子炉格納容器スプレイ作動信号（SP信号）等の発信に係るデジタル設備の構成要素をモデル化しており、そのモデル化範囲は以下のとおりとしている（S信号の場合）。

- ✓ 異常状態を検知する検出部からそれらの信号を受けてロジック処理を行い、機器に対する信号を生成する回路（第2-1図：プロセス検出器～原子炉安全保護盤～工学的安全施設作動盤）
 - ✓ その信号を処理し、機器を要求どおりに作動させる回路（第2-1図：工学的安全施設作動盤～安全系現場制御監視盤）
- なお、誤動作により信号発信阻害を引き起こす回路も対象とする。

(3) デジタル設備のモデル化方針及び故障率について

フォールトツリーでのモデル化に当たっては以下に示すモデル化方針を設定している。

- デジタル設備（CPUカード、リピータカード、A/Iカード等）の故障率はメーカデータに基づき設定する。
- ロジック処理を行うデジタル設備に対してソフトウェアの共通原因故障をモデル

化する。信号系のフォールトツリー解析モデル化対象範囲においては、同内容のロジック処理をしているデジタル設備のそれぞれのグループに対してアプリケーションソフトウェアCCFをモデル化する。また、全グループ同時に故障する原因となる基本ソフトウェアCCFもモデル化する。このCCFをモデル化する際の発生確率は、これまでのソフトウェア使用実績及び米国規制動向より、以下のとおりとする。

▶ アプリケーションソフトウェアCCF


アプリケーションソフトウェアは、システム機能を実行するためのソフトウェアである。アプリケーションソフトウェアCCFにより、同一機能を処理するシステム・CPUグループがチャンネル・トレーンを問わず機能喪失するものとして扱う。例えば、原子炉安全保護盤チャンネルI（PI）のうちCPU（PI ESF）が機能喪失するようなアプリケーションソフトウェアCCFとして、同一機能を有するチャンネルI～IVのPI ESF～PIVESFがすべて機能喪失となるようなCCFをモデル化している。また、工学的安全施設作動盤トレーンA-1系のCPU（EFA-1）が機能喪失するようなアプリケーションソフトウェアCCFとして、同一機能を有するトレーンA、BのEFA-1/2及びEFB-1/2がすべて機能喪失となるようなCCFをモデル化している。アプリケーションソフトウェアは安全保護回路のV&Vを含むライフサイクル管理の実施及び基本ソフトと同様十分な対策を備えている。アプリケーションソフトウェアCCF発生確率はソフトウェア使用実績及び米国規制動向を踏まえて $1E-5[/d]$ と設定する。

▶ 基本ソフトウェアCCF

基本ソフトウェアは、アプリケーションソフトに対するハードウェアとの通信等の基本機能を供するためのオペレーションシステムである。基本ソフトウェアCCFはハード的な故障を除くプラットフォーム自体のCCFであり、ソフトウェアを使用するすべてのシステムが機能喪失するものとして扱う。ソフトウェアは定周期処理、静的なメモリの割り当て、各システムの非同期性、V&V（検証と妥当性確認）の実施、ライフサイクル管理等により共通原因故障への十分な対策を備えている。基本ソフトウェアCCF発生確率はソフトウェアの使用実績及び米国規制動向を踏まえて $1E-7[/d]$ と設定する。

(4) デジタル設備のモデル化例について

泊発電所3号炉のPRAモデルにおけるデジタル設備のモデル化の概要について、格納容器圧力高によるS信号を例に、第2-2図に示す。

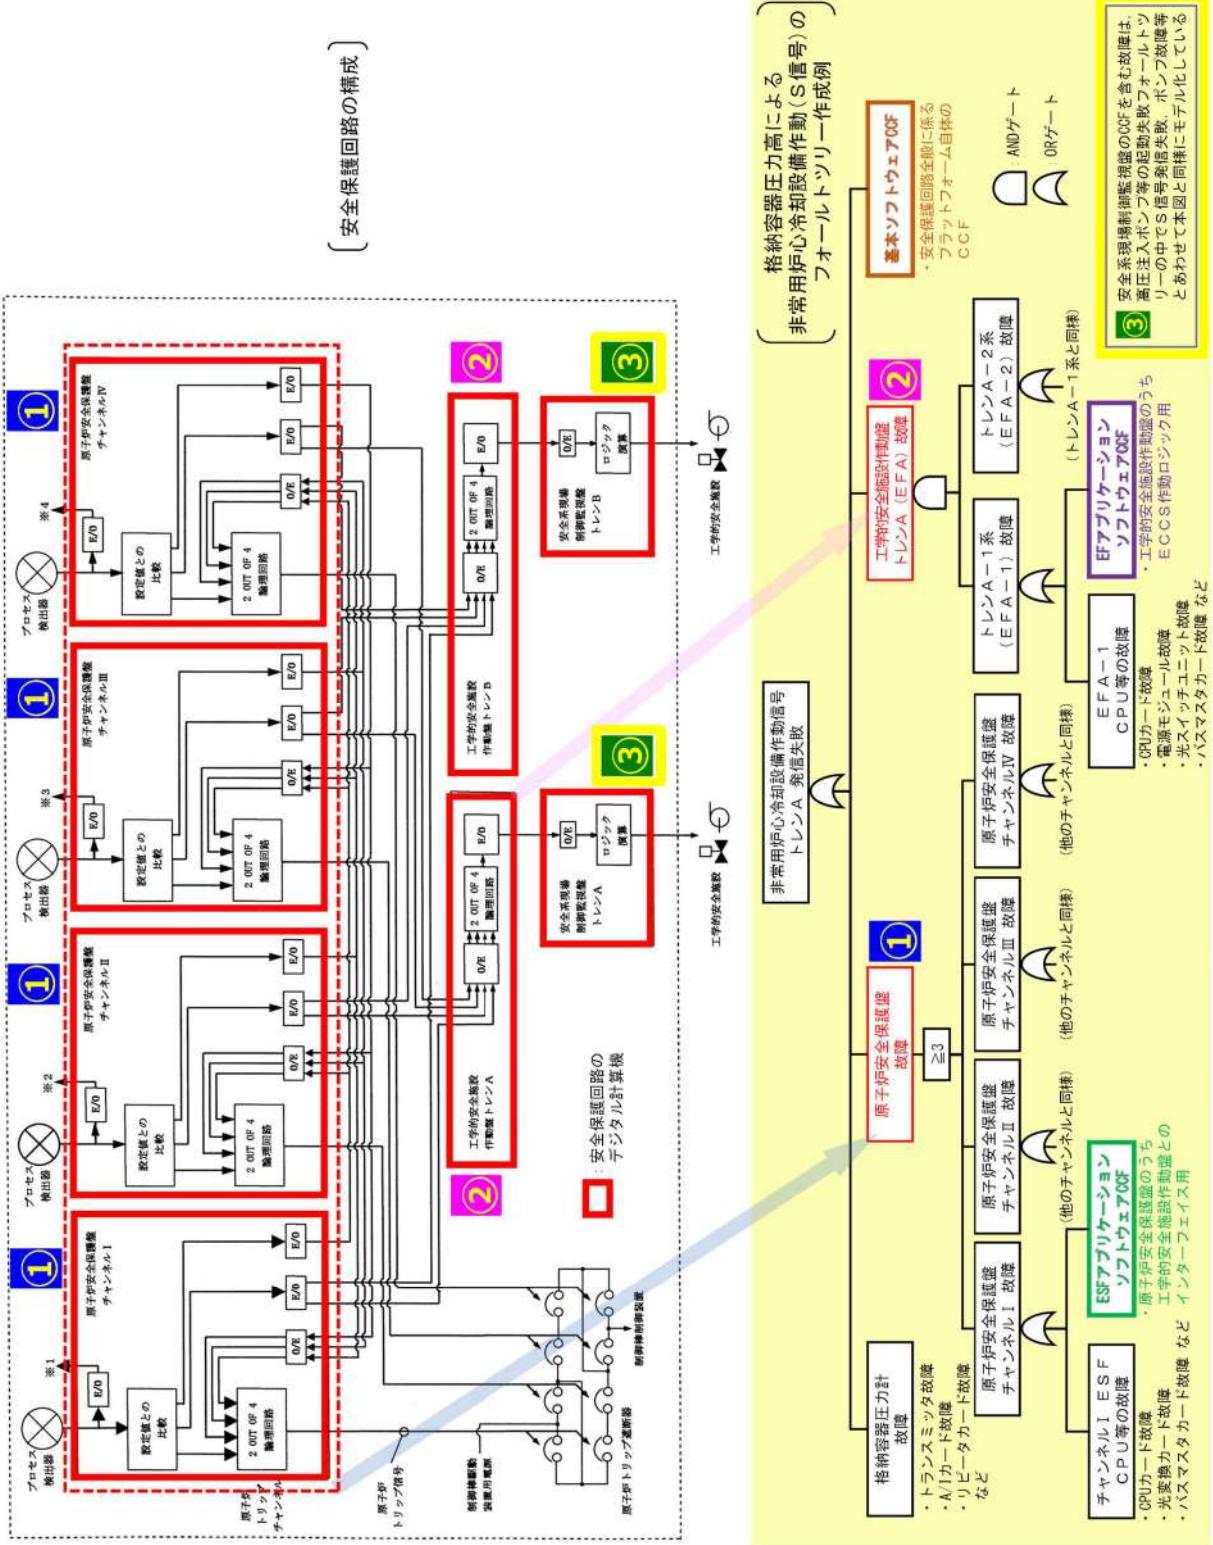

-補足 3.1.1.a-3-5

第2-2図　非常用炉心冷却設備作動信号（S信号）のモデル化図

3. デジタル設備の PRA 定量結果への影響について

上述の 2 に示す内容に基づき構築したモデルにおける事故シーケンスの分析結果及び FV 重要度評価結果を第 2-1 表及び第 2-2 表に示す。

例えば、第 2-1 表 (1/4) のうち全 CDF に対する寄与割合の大きい「手動停止又は過渡事象を起因事象として補助給水に失敗するシーケンス」の上位のカットセット「補助給水ポンプ起動信号失敗 共通原因故障」はデジタル設備の故障 (RT1 アプリケーションソフトウェア CCF) である。

また、第 2-2 表においても FV 重要度の上位にデジタル設備の故障（例：工学的安全施設作動盤 EFA, B アプリケーションソフトウェア CCF）が現れている。

以上の分析結果から、全炉心損傷頻度に対するデジタル設備の機能喪失の寄与割合は 5 %程度であり、デジタル設備のうちアプリケーションソフトウェア CCF の影響が結果に有意に効く要因であることが確認されている。

第2-1表 事故シーケンスの分析結果（1/4）

事故シーケンス		CDF (/炉年)	寄与割合 (全シーケンス)	主要なカットセット	CDF (/炉年)	寄与 割合	
2次冷却系からの除熱機能喪失	手動停止	補助給水失敗	1.3E-5	5.7%	①補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障 ②補助給水ピット閉塞 ③ターピン動補助給水ポンプ試験による待機除外 +電動補助給水ポンプ室給気ファンA, B起動失敗共通原因故障	7.0E-06	54%
	過渡事象	補助給水失敗	5.4E-6	2.4%	手動停止と同様	2.8E-06	22%
	2次冷却系の破裂	補助給水失敗	1.2E-6	0.5%	①2次系統破断事象診断通過による破断3Gループへの給水停止失敗 ②補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障 ③補助給水ピット閉塞 ④補助給水隔離弁589B閉失敗 +B電動補助給水ポンプ出口調節弁(FW-582B)の操作器「全閉」操作失敗 (HE)	1.2E-07	1%
	主給水流量喪失	補助給水失敗	6.2E-7	0.3%	手動停止と同様	1.2E-06	98%
	外部電源喪失	補助給水失敗	1.3E-7	0.1%	①補助給水ピット閉塞 ②補助給水系統各機器の外部リード ③電動補助給水ポンプ室空調系A, B機能喪失 +ターピン動補助給水ポンプ試験による待機除外 ④電動補助給水ポンプ室空調系A, B機能喪失 +ターピン動補助給水ポンプ起動失敗	5.9E-09	45%
	蒸気発生器伝熱管破損	補助給水失敗	1.1E-7	<0.1%	①補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障 ②補助給水ピット閉塞 ③海水ポンプA, C離線運転失敗共通原因故障 ④ターピン動補助給水ポンプ試験による待機除外 +電動補助給水ポンプ室給気ファンA, B起動失敗共通原因故障	3.0E-08	28%
	小破断LOCA	補助給水失敗	1.0E-8	<0.1%	①補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障 ②補助給水ピット閉塞 ③海水ポンプA, C離線運転失敗共通原因故障 ④電動補助給水ポンプ室空調系A, B機能喪失 +ターピン動補助給水ポンプ試験による待機除外 ⑤電動補助給水ポンプ室空調系A, B機能喪失 +ターピン動補助給水ポンプ起動失敗	1.7E-10	2%
	2次冷却系の破裂	主蒸気隔離失敗	7.7E-11	<0.1%	①「運転員による破断ループ制ターピン動補助給水ポンプ駆動蒸気主蒸気ライン元弁(375A)閉失敗(HE)」 +「破断ループ制ターピン動補助給水ポンプ駆動蒸気主蒸気ライン遮止弁(576A)閉失敗」により健全側ループの蒸気が破断側ループへ流出 ②「破断ループ制ターピン動補助給水ポンプ駆動蒸気主蒸気ライン元弁375A閉失敗」 +「破断ループ制ターピン動補助給水ポンプ駆動蒸気主蒸気ライン遮止弁576A閉失敗」により健全側ループの蒸気が破断側ループへ流出 ③健全側主蒸気隔離弁528A(L)閉失敗 +破断側主蒸気隔離遮止弁531B閉失敗	3.4E-11	44%
					3.2E-11	42%	
					6.1E-12	8%	

第2-1表 事故シーケンスの分析結果（2/4）

事故シーケンス			CDF (/炉年)	寄与割合 (全シーケンス)	主要なカットセット	CDF (/炉年)	寄与 割合
全交流動力電源喪失	外部電源喪失	非常用所内交流電源喪失	3.5E-6	1.5%	①DG室空調系空気作動ダンバ2741, 2742開閉失敗共通原因故障 ②UV信号A, B両トレーン共通原因故障 ③ディーゼル発電機A, B起動失敗共通原因故障 ④外部電源遮断器開失敗共通原因故障	1.5E-07	4%
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却機能喪失	RCPシールLOCA	2.0E-4	88.2%	①RCPシールLOCA発生	2.0E-04	100%
	原子炉補機冷却機能喪失	加圧器盖がしづ安全弁LOCA	9.0E-7	0.4%	②加圧器安全弁055(056, 057)再閉止失敗 ③加圧器蓋がしづ452A(B)閉失敗 +電動弁054A(H)制御回路の作動失敗	9.0E-07	100%
	原子炉補機冷却機能喪失	補助給水失敗	1.1E-8	<0.1%	④補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障 ⑤ターピン動補助給水ポンプ試験による待機除外 +電動補助給水ポンプ室給気ファンA, B起動失敗共通原因故障	3.0E-10	0%

第2-1表 事故シーケンスの分析結果 (3/4)

事故シーケンス		CDF (/効年)	寄与割合 (全シーケンス)	主要なカットセット	CDF (/効年)	寄与 割合	
原子炉格納容器の除熱機能喪失	小破断 LOCA	格納容器スプレイ再循環失敗	3.6E-8	<0.1%	①格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 177A, B 閉失敗共通原因故障 ②格納容器スプレイ系トレーン A (B) 試験による待機除外 +格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 177B (A) 閉失敗 ③格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁 013A (B) 閉失敗 +格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 177B (A) 閉失敗	9.4E-09	26%
	小破断 LOCA	格納容器スプレイ注入失敗	2.7E-8	<0.1%	①格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁 013A, B 閉失敗共通原因故障 ②スプレイ信号 A, B 両トレーン失敗共通原因故障 ③格納容器スプレイ系トレーン A (B) 試験による待機除外 +格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 177B (A) 閉失敗 ④格納容器スプレイポンプ A, B 起動失敗共通原因故障	9.4E-09	35%
	中破断 LOCA	格納容器スプレイ再循環失敗	1.1E-8	<0.1%	小破断 LOCA と同様		
	中破断 LOCA	格納容器スプレイ注入失敗	8.9E-9	<0.1%	小破断 LOCA と同様		
	大破断 LOCA	低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ再循環失敗	6.2E-12	<0.1%	①格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁 013A (B) 閉失敗 +余熱除去ポンプ A (B) 試験による待機除外 +再循環サンプスクリーン B (A) 閉塞	3.6E-13	6 %
					②スプレイポンプ A (B) 試験による待機除外 +余熱除去冷却器補機冷却水出口弁 177A (B) 閉失敗 +再循環サンプスクリーン B (A) 閉塞	3.6E-13	6 %
					③格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁 177A (B) 閉失敗 +余熱除去ポンプ A (B) 試験による待機除外 +再循環サンプスクリーン B (A) 閉塞	3.6E-13	6 %
	大破断 LOCA	低圧再循環失敗 +格納容器スプレイ注入失敗	3.0E-13	<0.1%	①格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁 013A, E 閉失敗共通原因故障 +余熱除去冷却器補機冷却水出口弁 177A, E 閉失敗共通原因故障 ②スプレイポンプ A (B) 試験による待機除外 +余熱除去冷却器補機冷却水出口弁 177A (B) 閉失敗 +SI 信号, スプレイ信号 B (A) トレン共通部 (計装部品) 故障 ③格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁 013A (B) 閉失敗 +余熱除去冷却器補機冷却水出口弁 177A (B) 閉失敗 +SI 信号, スプレイ信号 A (A) トレン共通部 (計装部品) 故障	3.1E-14	11%

第2-1表 事故シーケンスの分析結果 (4/4)

事故シーケンス		CDF (/効年)	寄与割合 (全シーケンス)	主要なカットセット	CDF (/効年)	寄与 割合	
原子炉停止機能喪失	NES	—	1.2E-8	<0.1%	①ベーシックソフトウェア共通原因故障 ②原子炉トリップ遮断器開失敗共通原因故障 ③ETI アブリケーションソフト共通原因故障 +DCU カード 335A, 335B, 335C, 335D 不動作共通原因故障 ④TE アブリケーションソフト共通原因故障 +DU カード 333A, 333B, 333C, 333D 不動作共通原因故障	7.1E-09	57%
	小破断 LOCA	高圧注入失敗	1.3E-6	0.6%	①低温制御注入ライン手動弁 065B (C) 閉塞 ②低温制御注入ラインオリフィス 911 (912) 閉塞 ③低温制御注入ボンブ出口 C/V 内側連結弁 061A 閉塞	2.5E-07	19%
	中破断 LOCA	高圧注入失敗	3.5E-8	<0.1%	①高圧注入ボンブ出口 C/V 内側連結弁 061A 閉塞 ②ほう疊注入タンクノズルイン出口弁 148, 146 閉失敗共通原因故障 ③ほう疊注入タンクノズルイン出口弁 036A, B 閉失敗共通原因故障 ④ほう疊注入タンク人口弁 032A, B 閉失敗共通原因故障 ⑤高圧タンク B (C) 閉塞 ⑥高圧タンク出口電動弁 132B (C) 閉塞 ⑦高圧タンク出口遮止弁 134B (C) 閉失敗	3.6E-09	10%
	大破断 LOCA	蓄圧注入失敗	9.4E-9	<0.1%	①S 信号 A, B 両トレーン失敗共通原因故障 ②IR ボンブ出口流量高信号 A, B 両トレーン共通原因故障によるミニフローライナム 611 の誤開 ③燃料取扱用ビット閉塞 ④余熱除去ポンプ A, B 起動失敗共通原因故障	2.5E-07	19%
	大破断 LOCA	低圧注入失敗	2.9E-9	<0.1%	①低温制御注入ライン遮止弁 137B, C 閉失敗共通原因故障 ②低温制御注入ライン遮止弁 134B, C 閉失敗共通原因故障 ③高圧タンク C 閉塞	1.1E-11	43%
	中破断 LOCA	蓄圧注入失敗	2.5E-11	<0.1%	①S 信号 A, B 両トレーン失敗共通原因故障 ②IR ボンブ出口流量高信号 A, B 丗トレーン共通原因故障によるミニフローライナム 611 の誤開 ③燃料取扱用ビット閉塞 ④余熱除去ポンプ A, B 起動失敗共通原因故障	1.1E-11	43%
	小破断 LOCA	高圧再循環失敗	1.7E-7	0.1%	①再循環ポンプ切替, 選可操作 A, B 丗トレーン失敗共通原因故障 ②再循環ポンプ失敗 ③再循環サンプスクリーン A, B 閉塞共通原因故障 ④安全注入ポンプ再循環サンプル個人 C/V 外側隔離弁 084A, B 閉失敗共通原因故障	9.5E-08	56%
	中破断 LOCA	高圧再循環失敗	5.3E-8	<0.1%	①再循環ポンプ切替, 選可操作 A, B 丗トレーン失敗共通原因故障 ②再循環ポンプ失敗 ③再循環サンプスクリーン A, B 閉塞共通原因故障 ④安全注入ポンプ再循環サンプル個人 C/V 外側隔離弁 084A, B 閉失敗共通原因故障	5.9E-08	35%
	大破断 LOCA	低圧再循環失敗 + 高圧再循環失敗	1.7E-8	<0.1%	①再循環サンプスクリーン A, B 閉塞共通原因故障 ②低温再循環自動切替信号許可 B (A) 操作基 操作失敗再循環サンプスクリーン A (B) 閉塞	1.0E-09	6 %
	小破断 LOCA	高圧発生器伝熱管破損	2.8E-7	0.1%	①ターピン動捕助給水ポンプ駆動蒸気上蒸気ライン弁 575A 閉止失敗 ②ターピンバイパス弁 500A-F 閉失敗 +主蒸気安全弁 521B (522B) 再閉止失敗 ③SGTR 事象診断過誤による駆動 8G への給水停止失敗 +主蒸気管破裂	2.2E-11	0 %
格納容器バイパス	インターフェイスシステム LOCA	—	3.0E-11	<0.1%	—	—	—

第 2-2 表 緩和系の基事象別重要度評価結果 (FV 重要度上位)

系統	基事象	FV 重要度
RCP	RCP シール LOCA 発生	8.9E-01
補助給水系	補助給水ピット閉塞	1.9E-02
信号系	工学安全施設作動盤 EFA, B アプリケーションソフト共通原因故障	1.5E-02
信号系	安全系現場制御監視盤 SLCAl, B1 アプリケーションソフト共通原因故障	1.5E-02
信号系	原子炉安全保護盤 RT1 アプリケーションソフト共通原因故障	1.5E-02
補助給水系	運転員 2 次系破断の発生診断失敗	5.1E-03
補助給水系	タービン動補助給水ポンプ試験による待機除外	2.2E-03
換気空調系	電動補助給水ポンプ室給気ファン A, B 制御回路の作動失敗 共通原因故障	2.1E-03
補助給水系	タービン動補助給水ポンプ起動失敗	1.9E-03
換気空調系	電動補助給水ポンプ室給気ファン A 制御回路の作動失敗	1.6E-03

燃料集合体の落下について

使用済燃料ピットクレーンのホイスト及び燃料取扱工具は二重のワイヤや燃料集合体を確実につかむため機械的インターロックを設け、ホイストの電源が喪失した場合にも、燃料集合体の保持状態を維持する設計としている等、燃料集合体の落下事象が発生する可能性は小さい。燃料集合体の落下が発生したとしても、直ちに原子炉への外乱に至ることはないため、炉心損傷防止の観点からその影響は限定される。

なお、原子炉設置許可申請書の安全評価の中で、燃料集合体の破損が想定されているが、評価結果から、この事故によって燃料の破損に至った場合においても、周辺公衆への放射線被ばくのリスクは十分に小さい。

PRAにおける原子炉容器破損の取扱いについて

- 原子炉容器破損については、レベル1 PSA学会標準やNUREGにおいて、以下のとおり発生頻度は低いと評価されている。
- 国内PWRプラントは米国PWRプラント（ASMEコードのセクションIII及びXI）と同等の規格（告示501号、JSME維持規格）を踏まえ設計、管理されていること、破壊力学的な要求についても、10CFR50 Appendix Gや米国規制指針の要求を踏まえた国内規格が適用されおり、WASH-1400やNUREGの結果を参照できることから、原子炉容器破損は有意なリスク要因にならないと判断し、起因事象から除外している。

【レベル1 PSA学会標準 解説8.2項抜粋】

(2) 原子炉圧力容器破損

米国、英国、独国の原子炉圧力容器と原子力発電以外の圧力容器の使用実績から検討した原子炉圧力容器の破損頻度では、原子力発電以外の圧力容器の破損頻度は 10^{-5} ／炉年以下、ASMEコードのセクションIIIで設計された原子炉圧力容器の破損頻度は 10^{-6} ／炉年以下、より工学的安全性の高い原子炉圧力容器の破損頻度はさらに小さいと結論付けている。これらの結果やレビューを踏まえ、WASH-1400では、ECCSの注水能力を越えた原子炉圧力容器の破損頻度を 10^{-7} ／炉年（エラーファクタ：10）と評価しており、格納容器からの放射性物質の放出の観点から、原子炉圧力容器破損を無視し得ると結論付けている。

また、確率論的破壊力学を用いて試算した報告では、PWRプラントにおいて、注水温度による圧力容器壁での熱移動の観点等か、最もストレスの大きい過渡事象（大破断LOCAや蒸気発生器伝熱管破損）に対して、確率論的破壊力学を用いて圧力容器破損頻度を再評価しており、発生頻度として 10^{-8} ／炉年以下と結論付けている。

【NUREG】

- 米国でのLOCA発生頻度に関する最新文献の1つであるNUREG-1829(2008)には、米国の複数ベンダーと炉型を幅広く調査した上で複数の専門家意見に基づき推定した、PWR全般に適用可能なLOCA発生頻度の推定値がまとめられている。
- 確率論的破壊力学(PFM)、破壊力学、PRAの専門家からの提供データと専門家意見を集約した結果、破断サイズが等価直径7インチ※から14インチの原子炉容器破損の発生頻度の中央値は約 1.0×10^{-8} ／年、上限値は 1.0×10^{-7} ／年より若干低いと推定している。また、破断サイズの増加とともに発生頻度は低下するとの工学的判断から、等価直径14インチよりも大きな原子炉容器破損の発生頻度については更に低い値を推定している。
- ※NUREG文献によると、小規模なもの(7インチ以下)はLOCAの要因はCRDMの損傷が支配的だとしている。CRDM等炉心部よりも上部で発生する小規模なLOCAは、ECCSによる緩和の可能性があるので、PRA上は「原子炉容器破損」ではなく、「中破断LOCA」又は「小破断LOCA」に分類される。

泊3号炉の内部事象PRAで

「DC母線1系列喪失時に補助給水機能が喪失する事故」がない理由について

1. 起因事象の定義

PRAで取り扱う起因事象は日本原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準（レベル1 PSA編）：2008」で「通常の運転状態を妨げる事象であって、炉心損傷及び／又は格納容器機能喪失へ波及する可能性のある事象。」と定義されている。

レベル1 PRAでは炉心損傷へ波及する可能性を考慮することとなるため、原子炉トリップを伴うような炉心への外乱が発生する事象を起因事象として抽出している。


2. DC母線1系列喪失時のタービントリップ・原子炉トリップへの影響

DC母線1系列喪失時に原子炉トリップに至る経路としては、タービントリップからの原子炉トリップと原子炉保護設備の電源喪失に伴う原子炉トリップの2種類が想定されるが、泊3号炉ではいずれもDC母線とAC母線の両方からの給電が可能な設備構成となっている。

このためランダム故障によりDC母線1系列が喪失した場合でもAC電源からの給電によりタービントリップ用電磁弁や原子炉安全保護盤の電源が喪失せず、原子炉トリップから炉心損傷に至るようなプラント変動は発生しないことから、泊3号炉では「DC母線1系列喪失」が発生した場合でも原子炉トリップが発生することはなく、レベル1 PRAの起因事象として取り扱うことは不要と判断している。

なお、これらの機能にかかるいずれかの給電がDC母線のみで構成されているプラントの場合には、DC母線1系列喪失時に原子炉トリップが発生するため、炉心損傷に至る可能性のある起因事象として選定することとなる。


<泊3号炉の設備構成>

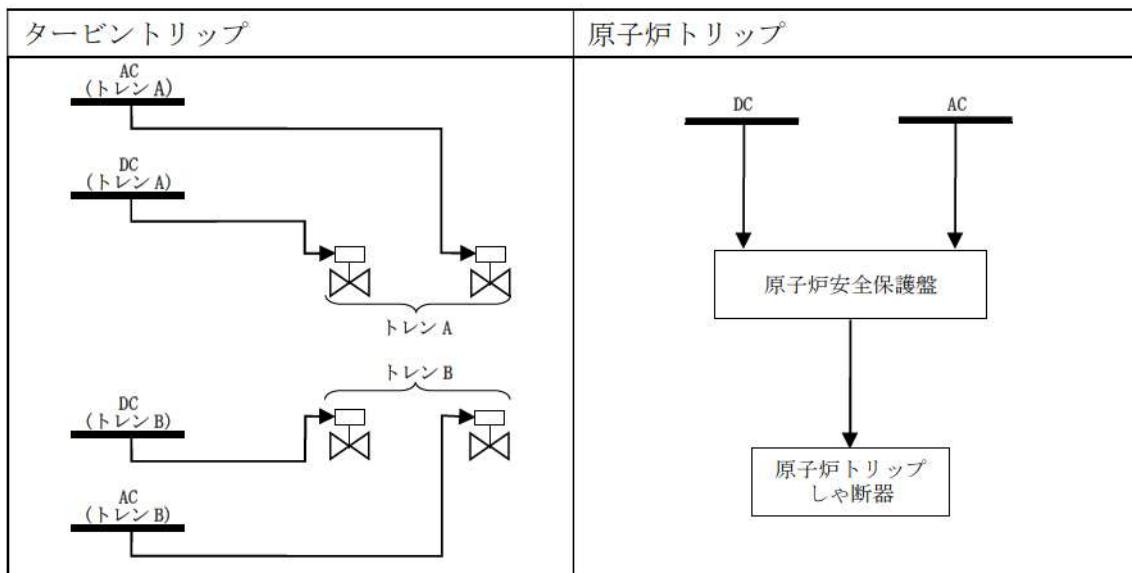

運転時 PRAにおいて通常停止を起因事象として取り扱わない考え方について

1. 出力運転状態を対象とした PRA の対象範囲

出力運転状態を対象とした PRA の対象範囲は、日本原子力学会標準「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準（レベル1 PSA 編）：2008」において、「ECCS 自動起動信号ブロック解除」から「ECCS 自動起動信号手動ブロック」までの範囲とされている。イメージ図を以下に示す。

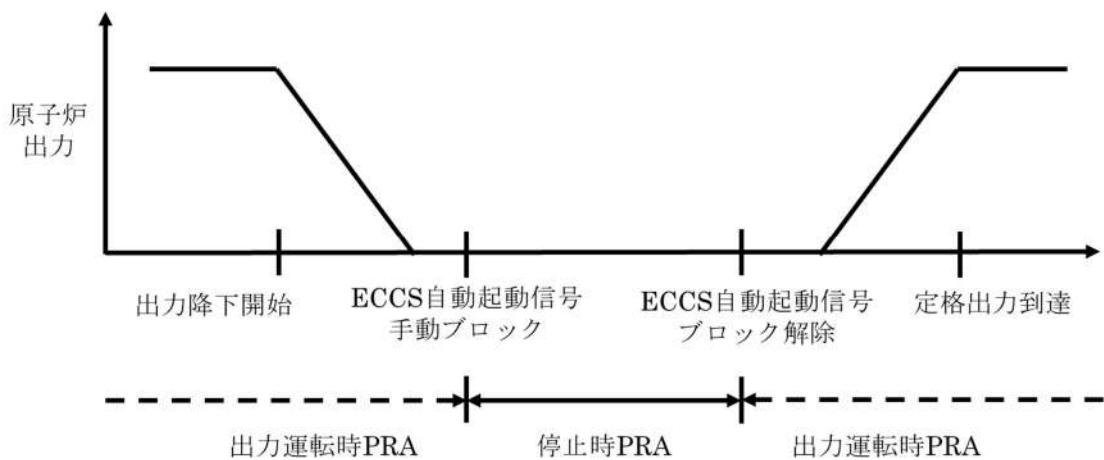

上図のうち、「出力降下開始」から「ECCS 自動起動信号手動ブロック」の期間と、「ECCS 自動起動信号ブロック解除」から「定格出力到達」の期間については、下記の理由から出力運転時 PRA に含めるのが適当と考えている。

- ・ 「出力降下開始から ECCS 自動起動信号手動ブロックまで」及び「ECCS 作動信号のブロック解除から定格出力到達まで」の間は、定格運転時とほぼ同等の起因事象が考えられるとともに、緩和設備もほぼ同等の構成である。
- ・ 出力レベルの変化に伴い、原子炉冷却材温度や加圧器水位等の制御パラメータが変化するものの、事故時の事象進展の緩和の差とはなっても、起因事象の発生時に必要とされる緩和機能、使用可能な緩和設備、若しくは緩和設備の信頼性の観点からは大きな相違をもたらすものではない。したがって、当該期間については定格運転時と同様の状態であり、出力運転時として扱うことに問題はないと考える。
- ・ 原子炉出力が低下した状態では、燃料健全性を確保する上で原子炉をトリップさせる必要がないことから、プラント運用のために下記のトリップ信号がブロックされる。当該期間ではトリップ信号の状態が定格運転時と異なるものの、その差異は PRA 評価結果に有意な影響を及ぼさないため、当該期間を出力運転時 PRA に含めても問題はないと考える。
 - ✓ 原子炉出力若しくはタービン出力の低下に伴う，“1次冷却材流量低”，“タービントリップ”，“原子炉圧力低”，“加圧器水位高”，“1次冷却材ポンプ電源電

圧低”, “1次冷却材ポンプ電源周波数低”による原子炉トリップ

2. 通常停止を起因事象として取り扱わない考え方

手動停止について、安全機能が影響を受ける故障等により原子炉を停止させる場合（ここでは計画外停止という）と、定期事業者検査等の計画された手動停止（ここでは通常停止という）に分類することで、それぞれの安全機能における信頼度の相違を考慮することがある。

今回実施する内部事象出力時 PRA では計画外停止を対象とし、通常停止による影響は内部事象停止時 PRA で評価する。したがって、本評価において通常停止は起因事象に含めていない。

「起動操作」を起因事象に含めないことの考え方

今回実施した内部事象運転時レベル1PRAでは、起因事象(通常の運転状態を妨げる事象であって、炉心損傷及び格納容器損傷に波及する可能性のある事象)として「手動停止(安全機能が影響を受ける故障等による計画外停止)」を考慮している。

一方で、起動操作そのものは起因事象として考慮していない。これは、起動時のプラントの状態に関する以下の点を考慮し、起動時のリスクが小さく、運転時の評価に包絡されると考えたためである。

- ・起動時のプラントの状態は運転時とほぼ同じであること。
- ・原子炉停止後の時間経過及び新燃料の装荷により崩壊熱レベルが低いこと。
- ・起動前には安全系等が点検されているため、ランダム故障の確率が低減されていると考えられること。

なお、起動操作の期間について、日本原子力学会の学会標準では、出力運転時のPRAの対象とする期間をECCS自動起動信号のブロック解除からECCS自動起動信号のブロックまでとしており、この期間に生じたトラブル事象はすべて起因事象として考慮されている。このため、プラント起動中に生じたトラブル事象も起因事象として考慮されている。

従属性を有する起因事象の抽出について

従属性を有する起因事象では、原則としてグループ化を行わない。このため、以下に示す各事象分類を単独で1つの起因事象グループとする。

「外部電源喪失」

「原子炉補機冷却機能喪失」

表に従属性を有する起因事象として抽出した上記の事象について、整理した結果を示す。

なお、サポート系故障のうち、原子炉補機冷却水系の常用負荷の故障により原子炉補機冷却水系の冷却水（保有水）が減少する場合は、原子炉補機冷却水系サージタンクの水位低を検知して、自動で隔離弁が閉弁することにより、常用負荷が原子炉補機冷却水系から切り離される。

このため、常用負荷が切り離された場合は、非常用設備に影響を与えることが無いが、プラントの通常運転に影響がある場合はプラントを停止することから、手動停止として考慮する。

また、常用負荷の切り離しに失敗する場合は、従属性を有する起因事象（原子炉補機冷却機能喪失）として考慮する。

表 徒属性を有する起因事象

起因事象	概要	従属性の有無 ^{※1}	備考
大破断 LOCA	原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉格納容器内の流出事故のうち、破断口面積が等価口径6インチから1次冷却系主配管の両端破断相当（配管断面積の2倍）未満のものである。	×	
中破断 LOCA	原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉格納容器内の流出事故のうち、破断口面積が等価口径2インチから6インチ未満のものであり、蓄圧注入／再循環、格納容器スプレイ注入／再循環に期待している。	×	
小破断 LOCA	原子炉冷却材圧力バウンダリの破損による1次冷却材の原子炉格納容器内の流出事故のうち、破断口面積が等価口径3/8インチから2インチ未満のものであり、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水、高压注入／再循環、格納容器スプレイ注入／再循環に期待している。	×	
インターフェイスシステム LOCA	1次冷却系と余熱除去系の間の隔離に失敗し、1次冷却系の圧力が余熱除去系に附加され発生する事象	×	
主給水流量喪失	蒸気発生器への主給水が完全に停止し、蒸気発生器保有水量が減少し熱除去能力の低下により1次冷却材温度及び圧力が上昇する事象であり、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水に期待している。	×	
外部電源喪失	送電系統の故障等により、所内電源の一部又は全部が喪失し、運転状態が乱されるような事象であり、緩和機能として、原子炉トリップ、非常用内外交流電源、補助給水に期待している。	○	
ATWS	運転時の異常な過渡変化において原子炉トリップに失敗する事象	×	
2次冷却系の破断	原子炉格納容器内部における主蒸気管及び主給水管の完全両端破断を想定しており、緩和機能として、原子炉トリップ、主蒸気隔離、補助給水に期待している。	×	
蒸気発生器伝熱管破裂	蒸気発生器における伝熱管1本の完全両端破断を想定しており、緩和機能として、原子炉トリップ、補助給水、破損側蒸気発生器の隔離に期待している。	×	
過渡事象	主給水流量喪失を伴わず原子炉トリップに至る事象を想定しており、緩和機能として原子炉トリップ、補助給水に期待している。	×	
原子炉補機冷却機能喪失	原子炉補機冷却水系及び原子炉補機冷却海水系の機能喪失に伴う原子炉補機冷却機能の喪失を想定しており、緩和機能として原子炉トリップ、補助給水に期待している。また、原子炉補機冷却機能喪失の際に、加圧器逃がし弁／安全弁LOCA、RCPシールLOCAの発生を考慮している。	○	原子炉停止後に重要な機器への冷却水が喪失するため、事象発生後の運転に影響を受ける機器があり、事故の後和に影響を与えることから他の過渡事象とは取扱いが異なる。原子炉補機冷却機能が喪失した場合は、シール部冷却機能が失われることによりRCPシールLOCAの発生に影響を及ぼす。
手動停止	常用系のトラブルで手動停止に至った事象を想定する。	×	

「主蒸気隔離弁の閉止」を過渡事象に分類する考え方について

主蒸気隔離弁（以下「MSIV」という。）の閉止について、出典としたEPRI文献の定義、「MSIVの閉止」を過渡事象に分類する根拠を以下に示す。

EPRIの報告書^[1]（NP-2230）には様々な過渡事象を示されており、MSIVの閉止（1ループ）、MSIVの閉止（全ループ）は下表のように定義されている。

表 EPRI 報告書（NP-2230）での定義

17. MSIV の閉止（1 ループ）	1弁ないし、それ以上のMSIVが部分閉する過渡事象、残りのMSIVは開状態である。
18. MSIV の閉止（全ループ）	いずれのMSIVも閉止する過渡事象である。

これらの事象は、MSIVが閉止するループ数にかかわらず蒸気発生器を使用した除熱が可能であることから、過渡事象と同じ事象進展となる。いずれの事象においても蒸気発生器を使用した除熱に失敗した場合には、「過渡事象+補助給水失敗」と同じ分類が可能であり、これは「2次冷却系からの除熱機能喪失」の事故シーケンスグループに該当し、対策としてはフィードアンドブリードである。したがって、本評価ではいずれも過渡事象として考慮している。

参考文献

- [1] SCIENCE APPLICATIONS, INC. et al. “ATWS: A Reappraisal Part 3: Frequency of Anticipated Transients,” NP-2230, 1982

起因事象の発生頻度における EF の設定の妥当性について

1. EF の設定について

機器故障が要因となり起因事象が発生する場合も考えられるため、機器故障の発生件数と EF の関係は、起因事象の発生件数と EF と同様であると仮定して、各起因事象発生頻度の EF を設定する。具体的には、「原子力学会標準 原子力発電所の確率論的安全評価用のパラメータ推定に関する実施基準：2010」の表 L.5-1 及び表 L.5-2 に掲載されている、古典統計（最尤法）による機器故障率の推定結果において、故障の観測件数が 0 件の場合 13.0, 1 件の場合 9.6, 2 件の場合 4.2 (以下件数の増大とともに漸減) と評価されており、この評価結果を参考に起因事象の EF を設定する。ただし、インターフェイスシステム LOCA については以下の考え方から、不確実さ幅として EF を 30 に設定している。

- ・インターフェイスシステム LOCA は、不確実さ幅が付与された故障率データから起因事象発生頻度を算出しているため、不確実さが大きいと考えられる。
- ・「原子力学会標準 原子力発電所の確率論的安全評価用のパラメータ推定に関する実施基準：2010」の L.4.1 節では、不確実さが大きいと考えられる故障率データに対して工学的判断に基づき EF を 30 と仮定している。
- ・対数正規分布を用いて EF を 30 に設定する場合、95%点値と 5%点値には 900 倍の開きがあり、不確実さ幅は十分に大きい。

起因事象ごとの EF は表の通りである。

表 起因事象ごとの EF

起因事象	発生件数	EF	備考
大破断LOCA	0	13	—
中破断LOCA	0	13	—
小破断LOCA	0	13	—
インターフェイスシステムLOCA	—	30	故障率データによる算出のため EF を 30 に設定
主給水喪失	5	3	—
外部電源喪失	3	4	—
ATWS	8 件以上*	2 *	—
2 次冷却系の破断	0	13	—
蒸気発生器伝熱管破損	1	10	—
過渡事象	8 件以上	2	—
補機冷却水の喪失	0	13	—
手動停止	8 件以上	2	—

* AT の発生件数, EF

起因事象発生頻度の評価の考え方について

1. 起因事象のグループ化

選定した起因事象について事象進展が酷似しており、同一の緩和機能が必要とされる起因事象をグループ化する。

起因事象発生頻度はグループ化した起因事象ごとに発生件数をまとめて、発生頻度を評価している。

起因事象発生頻度評価の考え方は以下のとおりである。

2. 起因事象発生頻度評価

起因事象の発生頻度評価に当たっての基本的な考え方について、その内容をフロー図に整理し、図に示す。出力運転時及び停止時のいずれにおいても、共通の考え方で起因事象発生頻度の算出方法を選定している。なお、起因事象発生頻度の算出方法を選定する理由は、意図的に起因事象発生頻度を下げようとするものではなく、詳細に評価が可能と考えられるものは適切に評価を行い、評価の精度を向上させるためである。

○起因事象発生頻度の算出方法について

起因事象発生頻度については、日本原子力学会の学会標準を参考に

- ①プラントの運転経験から推定
- ②フォールトツリーによるシステム信頼性解析や利用可能な知見から推定

のいずれかの方法で算出しており、その選定の考え方については以下の通りである。

(1) プラントの運転経験から直接推定可能か

プラントの運転経験から直接的に推定できる場合には、起因事象の発生件数と運転期間を用いて発生頻度を評価する。(a)

プラント運転経験から直接推定できない事象とは、国内外で発生経験のない事象として広く専門家に認識されている稀有な起因事象を対象とし、それらについてはフォールトツリーを用いた信頼性解析や利用可能な知見を用いて評価を行う。(c)

(2) 出力運転時／停止時と同じ条件で起因事象が発生するか

国内の原子炉補機冷却系及び外部電源は出力時と停止時で運用に大きな相違はない、「原子炉補機冷却機能喪失」、「外部電源喪失」は出力運転時も停止時も同様に発生する可能性があるため、出力運転中だけでなく運転停止中の期間も含めた運転期間を用いて評価する。(b)

(3) 実績からの推定は妥当か

プラント運転経験から直接的に推定できるが、緩和設備の失敗との組合せを起因事象として取り扱っている等、経験的な相場よりも過大な発生率の値となる場合は、フォールトツリーを用いた信頼性解析により評価を行う。(d)

○プラントの運転経験から算出する場合の運転期間の考え方について

- ・国内で発生実績のある起因事象は、国内のPWRプラント運転実績を適用する。
- ・国内及び米国ともに発生実績のない発生件数0件の起因事象は、国内と米国の運転実績(評価時間)を適用する。なお、その発生件数は0.5件として評価した。
- ・運転実績(評価時間)については、プラントの運用開始日から2011年3月31日までを対象として検討した。国内PWRプラント運転開始から1976年3月31日までの期間は国内PWRプラントとして初期に発生した事象であり、近年の運転状況を反映していないことから、運転開始当初と現在で発生頻度の傾向が異なる事象については、運用開始当初の時期を除く1976年4月1日からのデータを出力運転期間の実績として用いる。

○起因事象発生頻度の算出方法の精緻化について

今回の評価において、プラントの運転経験から直接推定している起因事象は

- ・小破断LOCA
- ・2次冷却系の破断
- ・主給水流量喪失
- ・蒸気発生器伝熱管破損
- ・過渡事象
- ・手動停止
- ・原子炉補機冷却機能喪失
- ・外部電源喪失
- ・原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失
- ・余熱除去機能喪失

であり、そのうち国内及び米国で発生実績のない0件事象は

- ・小破断LOCA
- ・2次冷却系の破断
- ・原子炉補機冷却機能喪失
- ・原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失

である。

これらについては、今回の評価においては0.5件の発生を仮定して、米国の運転実績も含めた評価を実施しているが、国内機器故障率を用いたフォールトツリー解析により起因事象発生頻度を評価することで、米国の運転期間を考慮せず、国内のデータのみで統一的に評価をすることも可能であると考えられる。

したがって、国内機器故障率を用いたフォールトツリー解析による評価可能性について以下に検討した。

①小破断LOCA、原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失

LOCAの発生箇所としては、ポンプや弁等の動的機器の他、配管等の静的機器からの

漏えいも考えられる。このような静的機器の故障率パラメータは一般に不確実さが大きく、漏えいの規模等詳細に分類して故障率を整備することも難しいことから、静的機器の故障を原因とする起因事象の場合には不確実さが大きい。また、原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失は、誤った操作により事象を引き起こしてしまうような人的過誤が支配的要因と考えられるが、このような人的過誤の可能性を定量的に評価する場合においても、不確実さが大きい。

② 2次冷却系の破断

①と同様な不確実さ要因に加え、2次冷却系の設備の不具合を起因とする起因事象は非安全系機器の故障により発生するものが多く、PRA用に整備された機器故障率パラメータは一般に安全系設備を構成する機器の実績に基づき評価されることが多いため、機器故障率パラメータの適用性に大きな不確実さが考えられる。

③ 原子炉補機冷却機能喪失


①と同様な不確実さ要因に加え、ポンプ、弁等の故障が原因の場合には複数の故障の重畳を評価する必要があり、先に故障した機器の復旧の扱いにも大きな不確実さが考えられる。ただし、今回の評価において、フロントシステムのサポート系として原子炉補機冷却機能の非信頼度をフォールトツリーにより評価しており、信頼性解析により起因事象発生頻度を評価することは不可能ではない。また、海外で申請されている新設計プラントでは、設計が相違する先行プラントの運転実績による評価が難しいことから、フォールトツリーにより評価した例があり、例えばUS-APWRでは、原子炉補機冷却機能全喪失の発生頻度はフォールトツリーを用いて $2.4E-05/\text{炉年}$ という評価結果が示されている。これは米国の運転実績に基づく一般的な発生頻度に比べ $1 \sim 2$ 桁低く、システム設計の違いはあってもこの程度の相違であることは1つの知見であると考える。

以上のように、国内機器故障率を用いたフォールトツリー解析により起因事象発生頻度評価の可能性について検討を行った。フォールトツリー解析で評価することは不可能ではないものの、現状では上記のように、フォールトツリー解析を採用することによる不確実さが大きくなる可能性もある。起因事象発生頻度の算出方法については、パラメータの整備状況や評価手法の最新知見の状況等を踏まえて、PRAの目的も考慮しつつ^{注)}精緻化していくことが、今後の課題であると考えている。

注) 例えば、起因事象の主要因分析を目的とする場合、フォールトツリー解析を適用することにより、絶対値の不確実さは大きくとも、相対的な寄与割合を把握することができる。

(参考)

電力中央研究所 原子力リスク研究センター（NRRC）が起因事象発生頻度データシステム等を整備し、定期的に国内一般パラメータの推定及び公開することを計画しており、今後、この取組み等も踏まえつつ、評価内容の一層の品質向上を図っていく。

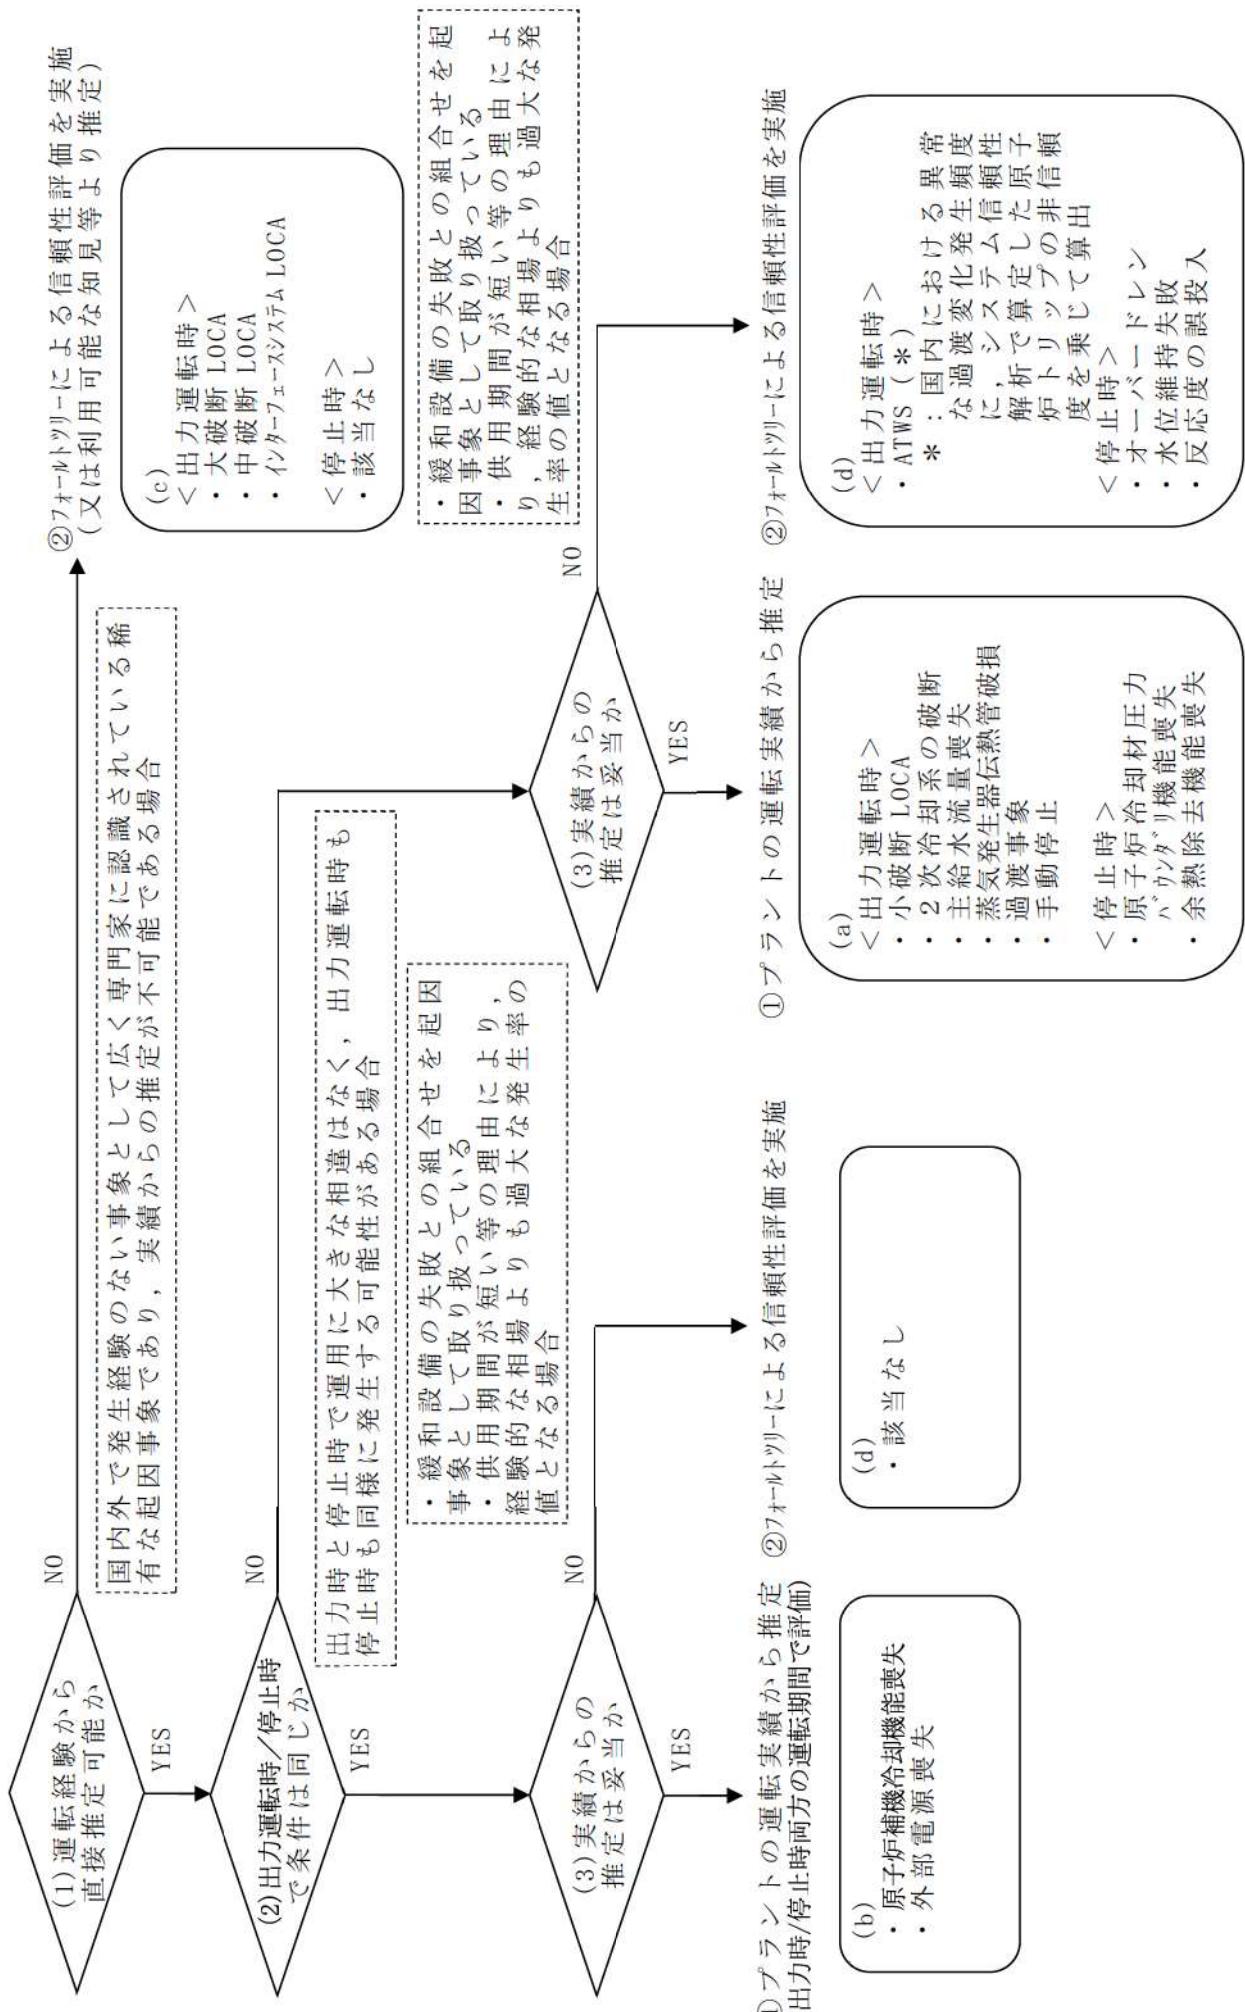

起因事象の発生頻度評価に用いるデータベースの適用性について

本評価においては、評価実施時点で最新の国内及び米国 PWR プラントの運転実績の調査結果に基づいて起因事象発生頻度を評価している。

国内 PWR プラントの運転実績データは、原子力施設運転管理年報（以下「運転管理年報」という。）から得られる情報を用いて、2011 年 3 月 31 日までの運転期間及び発電時間を算出した。

また、国内 PWR プラントにおけるトリップ事例については、運転管理年報及び原子力安全基盤機構（JNES）で公開されているトラブル情報を基に、2011 年 3 月 31 日までの間に原子炉停止に至った事象を調査した。

- ・ 運転管理年報 ユニット別運転線図
- ・ 運転管理年報 原子力発電所におけるトラブルの概要（法律対象）
- ・ JNES 国内のトラブル情報

さらに、本評価では、米国 PWR プラントの運転実績として以下の文献を基に調査を実施した。

- ・ NUREG-0020, Operating Units Status Report
- ・ NUREG-1187, Performance Indicator for Operating Commercial Nuclear Power Reactors
- ・ The U. S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) 公開情報

WASH-1400の考え方について

WASH-1400 (Reactor Safety Study, NUREG-75/014) では、配管破断発生頻度に係る種々のデータに見られる傾向に基づき、大破断LOCA、中破断LOCA及び小破断LOCAの発生頻度を推定している。その結果、大破断LOCAの発生頻度は小破断LOCAの1/10、中破断LOCAは大破断LOCAと小破断LOCAの相乗平均相当の発生頻度となっている。

国内PWRプラントはウェスチングハウス社製米国PWRプラントと原子炉冷却材圧力バウンドリの基本的な設計に差異はないことから、米国WASH-1400の考え方は、国内PWRプラントである泊3号炉の大破断LOCA、中破断LOCAの発生頻度の算出にも適用できるものと考える。

表 配管破断評価結果

配管破断サイズ (インチ)	配管破断確率 (/炉年)	
	90% Range	Median
1/2~2	$1 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-2}$	1×10^{-3}
2~6	$3 \times 10^{-5} \sim 3 \times 10^{-3}$	3×10^{-4}
> 6	$1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-3}$	1×10^{-4}

success at LOCA, and the associated 90 percent probability bounds for various times after a LOCA (see Table III-6-8) were computed by using the aforementioned equation and by including the relatively small contributions from other fault tree analyses. (The point estimates were taken as median values with regard to the probability bounds.)

6.4 PIPE FAILURE DATA.

The probabilities of pipe failure as an initiating event for loss of coolant accidents are listed in Table III-6-9.

The pipe rupture assessments noted in Table III-6-9 were obtained from examination of nuclear data sources, industrial data sources, and a number of other data sources. The same type of range approach as used for the component data base was used for the pipe rupture assessments. Much of the various data sources was individually evaluated to obtain pipe rupture assessments. Ranges (i.e., error spreads) were then determined which covered and were not inconsistent with the individual estimates yielded by the various sources.

In general, the pipe data from the various sources were quite rough and gave much freedom of interpretation. To interpret the resulting variability and possible variations that could exist in the assessments, the ranges (error spreads) were required to be large in size. As with the other data, the associated median values represent the geometric midpoint of the range. The associated error factor from median to range endpoint is thus 10. The range, or error spread, and median values are again rounded to the nearest half value on the exponential scale. For error determination, a low normal weight assigned to the above ranges and the ranges were interpreted at 90% probability.

Various pipe sizes were included in the evaluations and the rupture data were categorized into different sizes. In general, the basic pipe sizes, given in the data sources, could be broken into two general categories, ruptures occurring in pipes less than roughly 4" in diameter and ruptures occurring in pipes having diameters greater than 4". In the analysis of the individual data sources which will be presented, the data are broken into these two categories for analyses where the less than 4" diameter pipes are simply termed "small pipes" and the greater diameter ones, "large pipes".

For the final assessments, the rupture data were extended and interpolated into larger categories and additional finer categorization was done principally for modeling considerations and is somewhat subjective, based on judgement and on extrapolation of general trends observed in the basic data. The finer groupings were inconsequential with the basic data and the two group classifications, the highest and lowest bounds (10^{-2} and 10^{-5}) agree with the two groups and the total range which is obtained from the basic data. The large ranges encompass the basic data which are associated with each category tend to cover any categorization errors made and any categorization variation which can occur, with the range sizes causing all the categories to overlap heavily one another.

In addition to the pipe sizes, the rupture site and severity varied over a spectrum which is related to the uncertainty. In general, ruptures were categorized as those breaks of larger, severance-type size. Minor leaks were not counted in the rupture assessments. When there were questions concerning particular failures, separate analyses were performed both including and excluding these failures which served in determining the ranges for the assessments.

The assessments made in the study apply to those types of pipe ruptures which would cause LOCA's. When data sources were in the form of total, per plant probabilities that were applicable to ruptures occurring in components in the plant, these total probabilities were normalized by the ratio of LOCA sensitive piping to the total piping in which failures were reported. Average plant characteristics were used to normalize the data on piping in the data base associated with possible LOCA initiation; the characteristic values used are shown below, followed by the evaluation of the individual data sources. The variation in these characteristic values from plant to plant was judged to be negligible compared to the assessed ranges associated with the basic data variability.

Finally, event trees were constructed to analyze additional, plant-specific causes of rupture which were not included in the data histories which were examined. These additional causes were then incorporated along with the data assessment values in the final risk evaluations.

TABLE III-6-7 SUMMARY OF PROBABILITIES FOR TOTAL LOSS OF ELECTRIC POWER AFTER A LOCA															
									小破断LOCAと大破断LOCAの発生頻度の比が10:1であるという記載は、WASH-1400に直接は記載されていないが、データの傾向から小、中、大破断LOCAの発生頻度を推定しており、その結果がTABLE III-6-9に示された発生頻度の比になっている。						
1. Tree in P.	0	8	0	0	0	2	15	33	9	74					
2. Lightning	0	0	0	0	0	2	12	26	38	14					
3. Storm	0	0	0	0	0	2	0	51	2	40					
4. Snow, Frost	0	0	0	0	0	2	1	4	1	55					
5. Living Cre-	0	0	0	0	0	2	1	4	1	55					
6. Equipment	0	0	0	0	0	2	1	4	1	55					
7. Fire	0	0	0	0	0	2	1	4	1	55					
8. Line Mater-	0	0	0	0	0	2	1	4	1	55					
9. Terminal E	0	0	0	0	0	2	1	4	1	55					
10. Overload	0	0	0	0	0	2	1	4	1	55					
11. Improper R	0	0	0	0	0	2	1	4	1	55					
12. Accidental	0	0	0	0	0	2	1	4	1	55					
13. Improper Swi-	0	0	0	0	0	2	1	4	1	55					
14. Malicious Da-	0	0	0	0	0	2	1	4	1	55					
15. Accidental Damage	0	0	0	0	0	2	1	4	1	55					
16. Supervisory Misopera-	0	0	0	0	0	2	1	4	1	55					
17. Unknown	39	45	8	5	0	15	19	2	44	2	14	103	49	41	
TOTAL	144	147	32	35	14	34	284	386	35	276	342	7	739	901	28
MILES OF LINE	1391	797					4461			3476					11,005

TABLE III-6-8 PROBABILITY OF TOTAL LOSS OF ELECTRIC POWER AFTER A LOCA

Time after LOCA	Q_{med}	90 percent Probability Bounds (a)	
		Upper Lower	
1 hour	2.0×10^{-7}	2.0×10^{-6}	2.0×10^{-8}
24 hours	5.2×10^{-6}	5.0×10^{-5}	5.0×10^{-7}
4 months	7.5×10^{-5}	7.0×10^{-4}	7.0×10^{-6}
9 months	7.6×10^{-5}	8.0×10^{-4}	8.0×10^{-6}

(a) Assessed range.

TABLE III-6-9 PIPE FAILURE ASSESSED VALUES

Pipe Rupture Size (Inches)	LOCA Initiating Rupture Rates (Per Plant Per Year)	
	90% Range	Median
1/2 - 2	1×10^{-4} ~ 1×10^{-2}	1×10^{-3}
2 - 6	3×10^{-5} ~ 3×10^{-3}	3×10^{-4}
> 6	1×10^{-5} ~ 1×10^{-3}	1×10^{-4}

Table III-6-5 - Table III-6-9

起因事象外部電源喪失における炉型の違いに対する考え方について

本評価においては、「外部電源喪失」を含む、過渡事象及び従属性を有する起因事象の発生頻度は、国内PWRの運転実績に基づいて設定しており、運転実績には、利用可能なデータである平成22年度（平成23年3月）までのデータを用い、発生した事象を各起因事象に分類し、その件数を運転炉年で除して発生頻度を算出している。

なお、外部電源喪失の発生頻度について、PWR、BWR、PWR及びBWRの各ケースで計算した結果を表に示すが、ほぼ同等の値となっている。

表 出力運転時 PRA「外部電源喪失」の発生頻度

計算ケース	PWR	BWR*	PWR+BWR
発生件数	3	3	6
暦年	621 炉年	706.1 炉年	1327.1 炉年
発生頻度（／炉年）	4.8E-03	4.2E-03	4.5E-03

*令和元年9月19日「女川原子力発電所2号炉 確率論的リスク評価（PRA）について」参照

泊3号炉のPRAにおける、外部電源喪失を起因とした場合の炉心損傷頻度は3.6E-06／炉年であるため、PWRとBWRの運転実績を合計した場合、炉心損傷頻度は、

$$3.6E-06 \times (4.5E-03 / 4.8E-03) = 3.4E-06 \text{ (／炉年)}$$
となり、炉心損傷頻度の減少分は2.3E-07／炉年となる。

これにより、外部電源喪失を起因としたシーケンスの炉心損傷頻度が一様に1割程度増加するものの、起因事象別の炉心損傷頻度における外部電源喪失の割合は全体（全炉心損傷頻度：2.3E-04／炉年）の約2%程度であることから、全体の結果に与える影響は極めて小さいものと考える。

ATWSの起因事象発生頻度で用いた原子炉トリップ失敗確率評価について

原子炉保護系の信頼度については、原子炉トリップ失敗確率をフォールトツリー解析(図)により評価している。

原子炉トリップ失敗の要因は以下のとおり。

- ①：制御棒クラスター[REDACTED]の未挿入
- ②：原子炉トリップ遮断器の開失敗

上記のうち原子炉トリップ遮断器の開失敗となる要因は以下が考えられる。

- ②-1：原子炉トリップ信号発信失敗
- ②-2：原子炉トリップ遮断器本体の故障

原子炉トリップ信号発信失敗の要因としては、信号検出部、各種カード等の原子炉トリップ信号系を構成する各種要素における故障が考えられるため、これらの故障により原子炉トリップ信号が発信しなくなる組合せを適切にフォールトツリーでモデル化し、原子炉トリップに失敗する確率を算出した。

原子炉トリップ遮断器本体の故障については、共通要因故障MGL法を適用し、8台の原子炉トリップ遮断器を対象に評価している。

- ・遮断器開失敗確率：2.20E-05 (NUCIAデータ)
- ・CCFパラメータ (CCF Parameter Estimations 2010より)
 - β : 2.50E-02 (遮断器2台以上のCCF)
 - γ : 3.92E-01 (遮断器3台以上のCCF)
 - δ : 3.41E-01 (遮断器4台以上のCCF)

以上のフォールトツリー解析の結果、原子炉保護系の非信頼度は1.8E-07となる。

[REDACTED] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

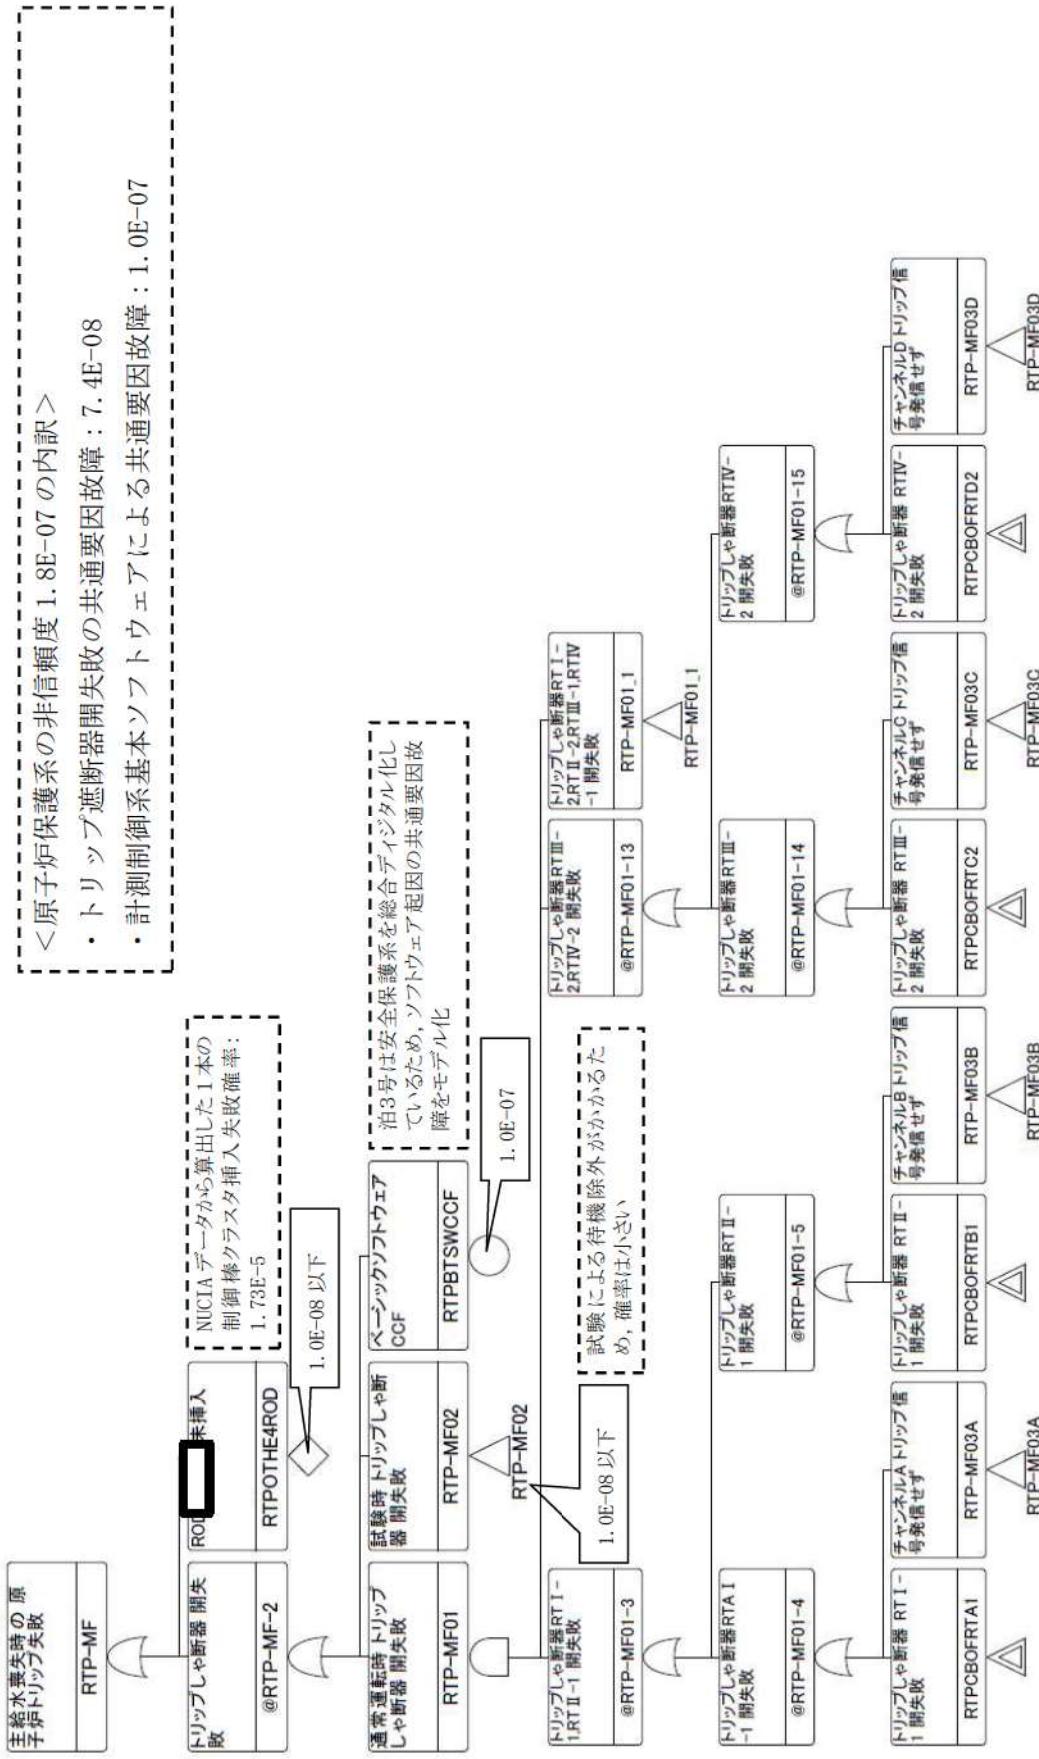


図 原子炉トリップ失敗確率評価で用いたフォールトツリー

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

インターフェイスシステムLOCAの発生頻度の算出方法について

1. 有効性評価とPRA評価の考え方の相違

PRAは幅広く破損を想定し、その影響を評価するものであることから種々の破損を想定して評価を実施している。一方、有効性評価は確からしい破損規模を算定し、これに特化して炉心の健全性を評価したものである。したがって、それぞれの目的に応じて適切に評価しているものと考えるが、隔離弁（電動弁）の誤開という故障モードをPRAでは考慮していないが、有効性評価では考慮している等相違点があることを確認している（添付1）。また、海外PRAのインターフェイスシステムLOCAと比較検討した結果、発生頻度が2～3桁低いことを確認している（添付2）。

2. 有効性評価と整合させた場合の発生頻度評価について

インターフェイスシステムLOCA発生頻度について、発生条件を有効性評価と整合させた場合について、感度解析として以下のとおり実施した。結果として、現状のPRAの評価結果に有意な影響は及ぼさない。

インターフェイスシステムLOCAは以下の条件のうちいずれかにより発生すると考えられる。なお、電動弁及び逆止弁の破損はそれぞれのリークに含まれるものとする。

- ① 低温側注入ラインにある3つの逆止弁の内部リーク
- ② 高温側注入ラインにある3つの逆止弁の内部リークと1つの電動弁の内部リーク
又は誤開
- ③ 余熱除去ポンプの吸込側にある2つの電動弁の内部リーク又は誤開

逆止弁、電動弁それぞれのリークの発生頻度は、機器故障率データより、

- ・ 逆止弁リーク : $7.1\text{E-}9/\text{h}$
- ・ 電動弁リーク : $4.1\text{E-}9/\text{h}$

また、電動弁の誤開については、同じく機器故障率データより、

- ・ 電動弁の誤開 : $2.5\text{E-}9/\text{h}$

である。

このライン上の各弁の使命時間を出力運転期間の1年とすると、弁のリーク／誤開の発生確率は次の通り算出される。

- ・ 逆止弁リークP(V1) : $6.2\text{E-}5$ ($=7.1\text{E-}9 \times 24 \times 365$)
- ・ 電動弁リークP(V2) : $3.6\text{E-}5$ ($=4.1\text{E-}9 \times 24 \times 365$)
- ・ 電動弁の誤開P(V3) : $2.2\text{E-}5$ ($=2.5\text{E-}9 \times 24 \times 365$)

電動弁の誤開については、中央制御室にて1回／日で電動弁の開閉状態を確認しているため、電動弁誤開後に直列に並ぶ2つ目の電動弁等の誤開、リークが24時間以内に発生する確率は次の通り算出される。

- ・ 逆止弁リークP(V1') : $8.5\text{E-}8/\text{d}$ ($=7.1\text{E-}9 \times 24 \div 2$)
- ・ 電動弁リークP(V2') : $4.9\text{E-}8/\text{d}$ ($=4.1\text{E-}9 \times 24 \div 2$)

- 電動弁の誤開P(V3') : $3.0E-8/d$ ($=2.5E-9 \times 24 \div 2$)

また、弁のリークが発生後、1年の使命時間内にそれ以外の弁のリーク／誤開の発生確率は次の通り算出される。

- 逆止弁リークP(V1'') : $3.1E-5/d$ ($=7.1E-9 \times 24 \times 365 \div 2$)
- 電動弁リークP(V2'') : $1.8E-5/d$ ($=4.1E-9 \times 24 \times 365 \div 2$)
- 電動弁の誤開P(V3'') : $1.1E-5/d$ ($=2.5E-9 \times 24 \times 365 \div 2$)

これらの発生確率を用いて、①～③の場合における発生頻度を算出すると以下の通りとなる。

① 低温側注入ラインにある3つの逆止弁の内部リークの場合

低温側注入ラインでインターフェイスシステムLOCAが発生する条件は、3つの直列な逆止弁が同時に内部リークする場合である。図の青字で示した通り、逆止弁の内部リークによってLOCAに至る経路は6通りあることから、発生頻度P(1)は、

$$P(1) = 6 \times (P(V1)^3) = 1.4E-12 (\text{炉年})$$

② 高温側注入ラインにある3つの逆止弁の内部リークと1つの電動弁の内部リーク又は誤開の場合

高温側注入ラインでインターフェイスシステムLOCAが発生する条件は、3つの直列な逆止弁と1つの電動弁（通常時閉）の同時リーク又は電動弁の誤開である。図の緑字で示した通り、この条件でLOCAに至る経路は4通りあることから、発生頻度P(2)は、以下の通り算出される。

(i) 4つの弁すべてがリークする場合

$$P2 = 4 \times P(V1)^3 \times P(V2) = 3.5E-17 (\text{炉年})$$

(ii) 3つの逆止弁でリークが発生し、その後1年以内に電動弁が誤開する場合

$$P2' = 4 \times P(V1'')^3 \times P(V3) = 2.6E-18 (\text{炉年})$$

(iii) 2つの逆止弁でリークが発生した後に電動弁が誤開し、その後24時間以内に残り1つの逆止弁がリークする場合。

$$P2'' = 4 \times 3 \times P(V1'')^2 \times P(V1') \times P(V3) = 2.2E-20 (\text{炉年})$$

注) 電動弁が1番目、2番目に誤開する可能性もあるが、いずれの場合も極めて低い発生頻度と考えられるため評価に含めない。

$$\text{以上から, } P(2) = P2 + P2' + P2'' = 3.7E-17 (\text{炉年})$$

③ 余熱除去ポンプの吸込側にある2つの電動弁の内部リーク又は誤開

余熱除去ポンプ吸込側でインターフェイスシステムLOCAが発生する条件は、2つの直列な電動弁がリーク又は誤開する場合である。図の赤字で示した通り、この条件でLOCAに至る経路は2通りあることから、発生頻度P(3)は以下の通り算出される。

(i) 2つの電動弁がリークする確率P3

$$P3 = 2 \times P(V2)^2 = 2.6E-9 (\text{炉年})$$

(ii) 1つの電動弁がリークした後に残る1つの電動弁が1年以内に誤開する確率

P3'

$$P3' = 2 \times P(V2) \times P(V3'') = 7.9E-10 (\text{炉年})$$

(iii) 1つの電動弁が誤開した後に残る1つの電動弁が24時間以内にリークする確率P3'，


$$P3'' = 2 \times P(V3) \times P(V2') = 2.2E-12 (\text{炉年})$$

以上から， $P(3) = P3 + P3' + P3'' = 3.4E-9 (\text{炉年})$

①，②，③より，インターフェイスシステムLOCAの発生頻度は3.4E-9（／炉年）となる。

以上から，現状のPRAで評価している発生頻度（3.0E-11／炉年）と比較した場合，発生頻度は約2オーダー上昇するものの，全炉心損傷頻度（2.3E-4／炉年）に占める寄与割合を考慮した場合，有意な影響は及ぼさないと考えられる。一方で，事象が発生した場合，格納容器をバイパスして放射性物質が環境へ放出される可能性があることから，漏えい箇所の隔離に失敗した場合の対策としてクールダウンアンドリサーキュレーションを整備し，その有効性を確認している。

なお，PRAと有効性評価との整合等の観点から，海外におけるインターフェイスシステムLOCAの評価状況も参考に，今後の安全性向上評価におけるPRA評価において整合を図っていく予定である。

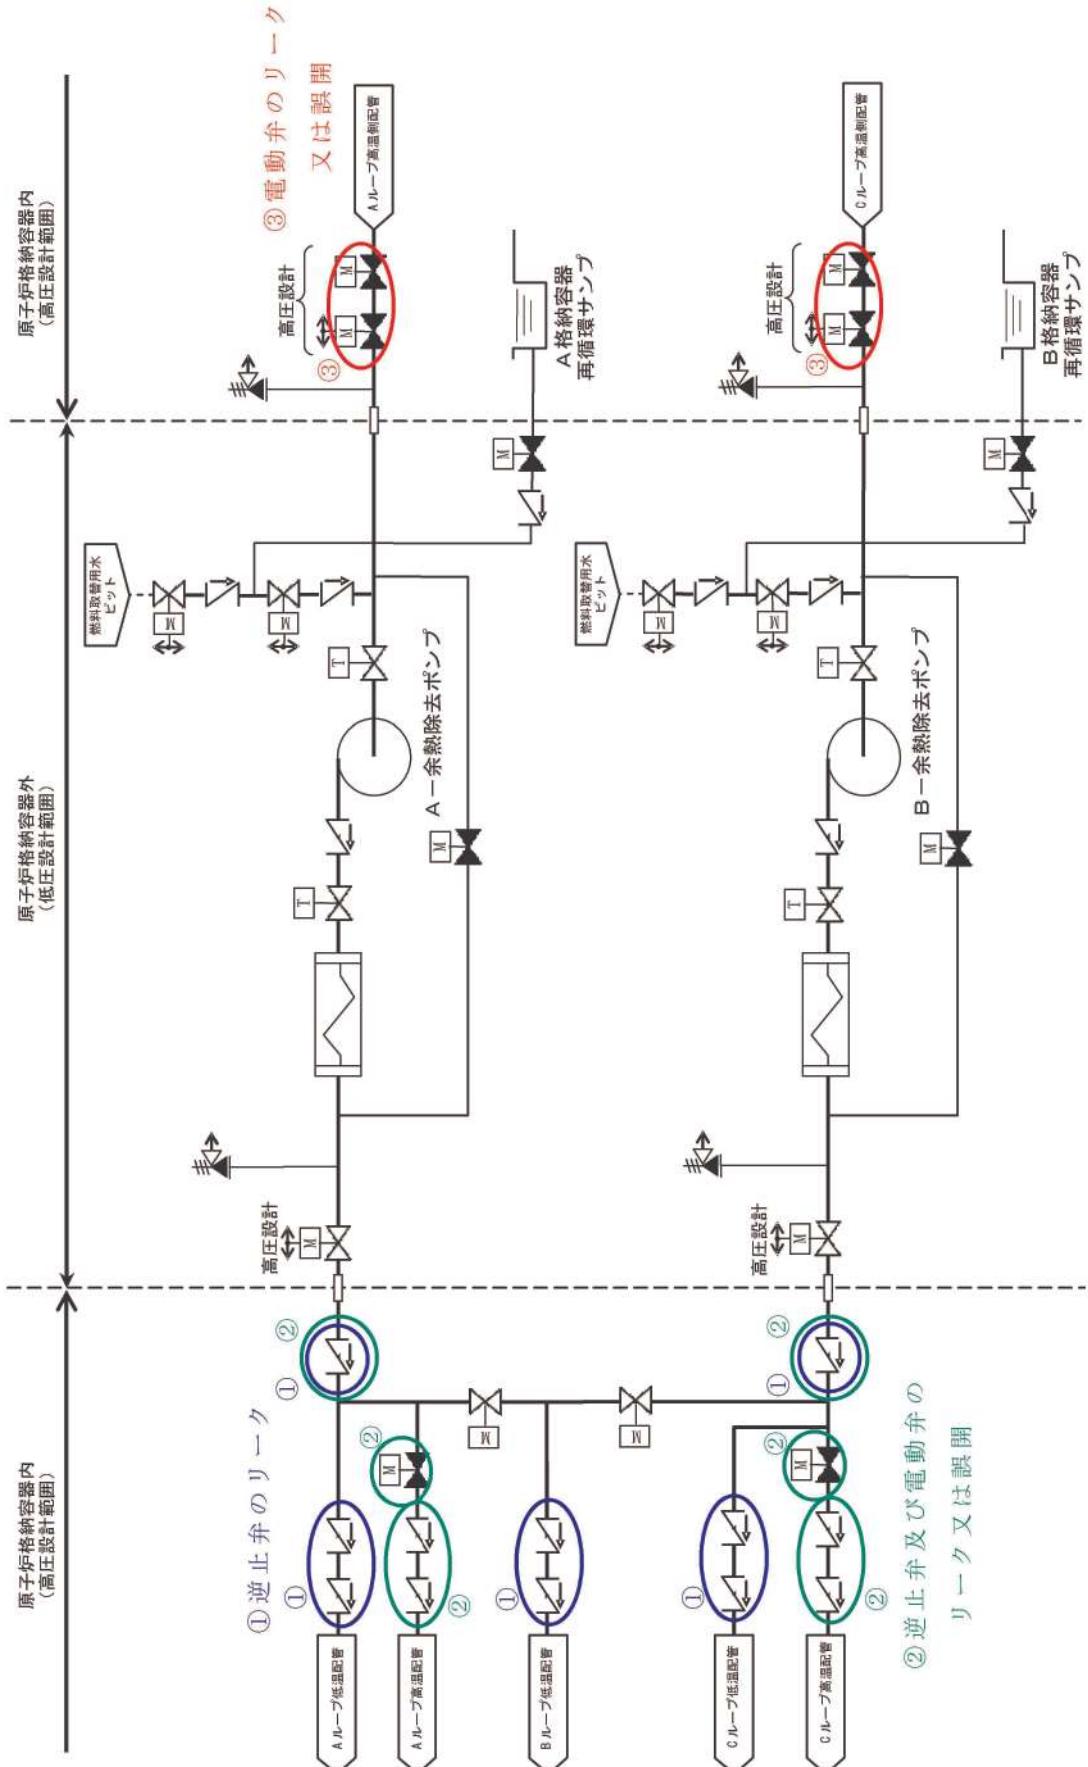


第1図 有効性評価と整合させた起因事象発生頻度評価のRHR簡略系統図

添付 1


第1表 有効性評価とPRAの各評価の取扱い

PRA	有効性評価
<p>以下の場合、IS-L0CA が発生すると想定 ○直列に設置された電動弁あるいは逆止弁が同時に破損した場合 リーカーし、逃がしへが開失敗した場合 "</p>	<p>以下の場合、IS-L0CA が発生すると想定 ○直列に設置された電動弁あるいは逆止弁が同時にリーカー又は誤開した場合</p>
<p>具体的には、以下の 3 つの発生要因を想定。起因事象発生頻度には①(1)～(4)、②(1)～(8)、③(1)～(3)を考慮。 ① 低温側配管注入ラインの逆止弁が直列 3 台とも破損又はリーカーし、逃がしへが開失敗した場合 (1) 逆止弁 3 台 破損</p>	<p>・具體的には、以下の 3 つの発生要因を想定。起因事象発生頻度には①(1)～(4)、②(1)～(8)、③(1)～(3)を考慮。</p>
<p>(2) 逆止弁 3 台 破損 + 逆止弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (3) 逆止弁 2 台 破損 + 逆止弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (4) 逆止弁 2 台 破損 + 逆止弁 3 台とも破損又はリーカーし、加えて余熱除去系高温側配管注入ライン弁 (電動弁) も破損又はリーカー : 7.4E-20 / 戸年</p>	<p>・以下の 3 つの発生要因を想定。</p>
<p>(5) 高温側配管注入ライン逆止弁が直列 3 台ともリーカーし、加えて余熱除去系高溫側配管注入ライン弁 (電動弁) も破損又はリーカー : 4.1E-15 / 戸年</p>	<p>④ 低温側配管注入ライン上の逆止弁が直列 3 台ともリーカー (1) 逆止弁 3 台 リーカー : 1.4E-12 / 戸年</p>
<p>(6) 逆止弁 2 台 破損 + 逆止弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (7) 逆止弁 1 台 破損 + 逆止弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (8) 逆止弁 3 台 破損</p>	<p>⑤ 高温側配管注入ライン逆止弁 (電動弁) もリーカー又は誤開 (1) 逆止弁 3 台 リーカー + 電動弁 1 台 リーカー : 3.7E-17 / 戸年</p>
<p>(9) 逆止弁 3 台 破損 + 逆止弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (10) 逆止弁 2 台 破損 + 逆止弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (11) 逆止弁 3 台 破損 + 逆止弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (12) 逆止弁 1 台 破損 + 逆止弁 3 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (13) 逆止弁 1 台 破損 + 逆止弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (14) 逆止弁 3 台 破損 + 逆止弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (15) 逆止弁 3 台 破損 + 逆止弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (16) 逆止弁 1 台 破損 + 逆止弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (17) 逆止弁 2 台 破損 + 逆止弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (18) 逆止弁 3 台 破損</p>	<p>有効性評価としては、運転員の作業性の観点から最も厳しい 下記を選定 (④ ⑤) は中央からの遠隔操作により事象収束は可能だが、 (⑥) については現場で弁を手動閉とする必要があるため</p>
<p>(19) 余熱除去系入口第 1 隔離弁及び第 2 隔離弁の破損又は誤開 (20) 逆止弁 2 台 破損 + 電動弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (21) 逆止弁 2 台 破損 + 電動弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (22) 逆止弁 1 台 破損 + 電動弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (23) 逆止弁 1 台 破損 + 電動弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (24) 逆止弁 2 台 破損 + 電動弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (25) 逆止弁 3 台 破損 + 電動弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (26) 逆止弁 1 台 破損 + 電動弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (27) 逆止弁 2 台 破損 + 電動弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (28) 逆止弁 3 台 破損</p>	<p>⑥ 余熱除去系入口第 1 隔離弁及び第 2 隔離弁のリーカー又は誤開 (1) 電動弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (2) 電動弁 2 台 破損 + 電動弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (3) 電動弁 2 台 破損 + 電動弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗</p>
<p>(29) 余熱除去系入口第 1 隔離弁及び第 2 隔離弁の破損又は誤開 (1) 電動弁 2 台 破損 (2) 逆止弁 2 台 破損 + 電動弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (3) 逆止弁 2 台 破損 + 電動弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (4) 逆止弁 1 台 破損 + 逆止弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (5) 逆止弁 3 台 破損 + 逆止弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (6) 逆止弁 2 台 破損 + 逆止弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (7) 逆止弁 1 台 破損 + 逆止弁 3 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (8) 逆止弁 3 台 破損</p>	<p>⑦ 余熱除去系入口第 1 隔離弁及び第 2 隔離弁のリーカー又は誤開 (1) 電動弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (2) 逆止弁 2 台 破損 + 電動弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (3) 逆止弁 2 台 破損 + 電動弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (4) 逆止弁 1 台 破損 + 逆止弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (5) 逆止弁 3 台 破損 + 逆止弁 1 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (6) 逆止弁 2 台 破損 + 逆止弁 2 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (7) 逆止弁 1 台 破損 + 逆止弁 3 台 リーカー + 逃がしへが開失敗 (8) 逆止弁 3 台 破損</p>
<p>事象発生後漏えい箇所</p>	<p>・「誤開」については、考慮していない (電動弁は施錠閉止弁であることから、(ア)誤つて施錠が開放され、(イ)それに運転員が気づくことなく、(ウ)さらにも運転員チームも誰も気づくことなく、(オ)その後、さらに残りの隔離弁を誤つて開放するという発生確率は極めて小さいと判断)</p>
<p>事象収束後漏えい箇所</p>	<p>・事象発生後の具体的な漏えい箇所の特徴は行っていない。(RHR 系統 (低圧部) のどこかが破損するとしている。) ・配管の破損は想定していない。</p>
<p>まとめ</p>	<p>・今回の PRA では AM 策を考慮していないので、漏えいが生じれば必ず炉心損傷に至る評価となつていてる。 ・将来的に AM 策を考慮すれば有効性評価程度の漏えい量であれば、有効性評価の AM 策を駆使すれば炉心損傷しない結果となる。ただし、大規模漏えいの場合は、炉心損傷となる。</p> <p>PRA は幅広く破損を想定し、この影響を評価するもの。一方、有効性評価は確からしい破損規模を想定し、これに特化して炉心健全性を評価したもの。 将来的に AM 策を考慮した PRA を実施すれば、有効性評価で得られた破損規模 (漏えい量) であれば、炉心損傷しない成功バスの 1 つとなる。</p>

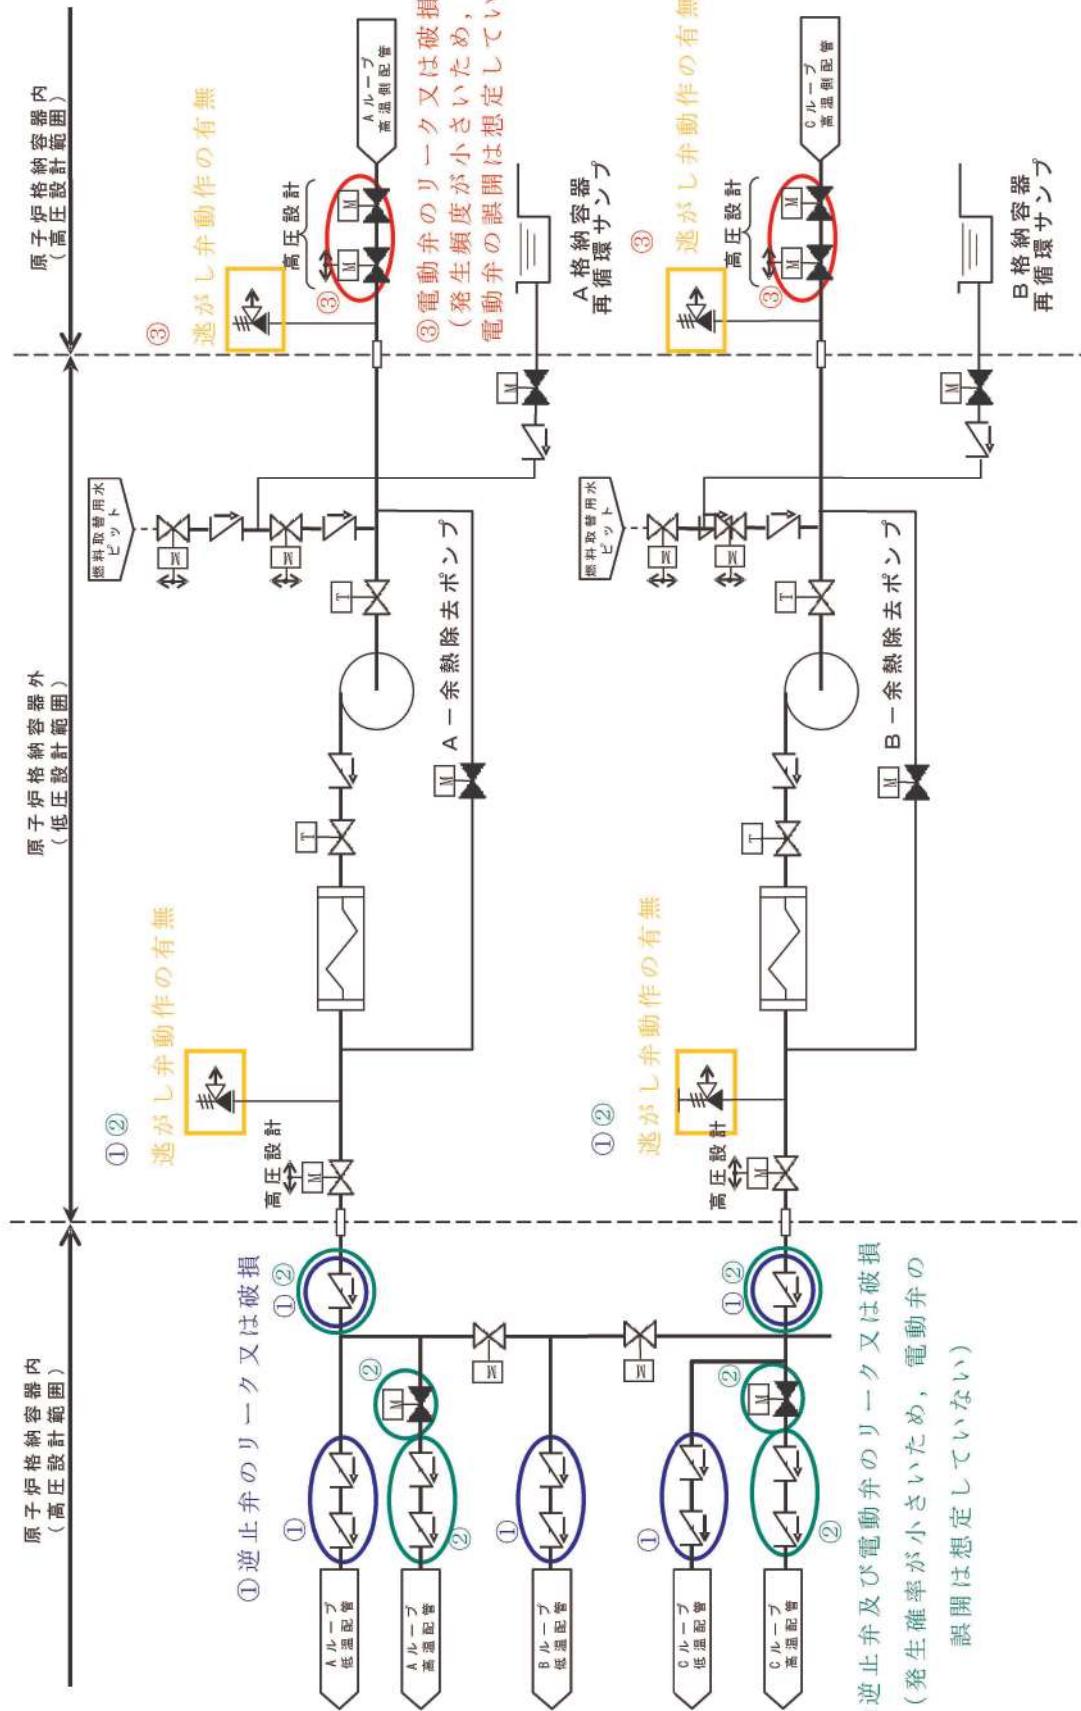

PRAにおける起因事象発生頻度評価のRHR簡略系統図

第2図

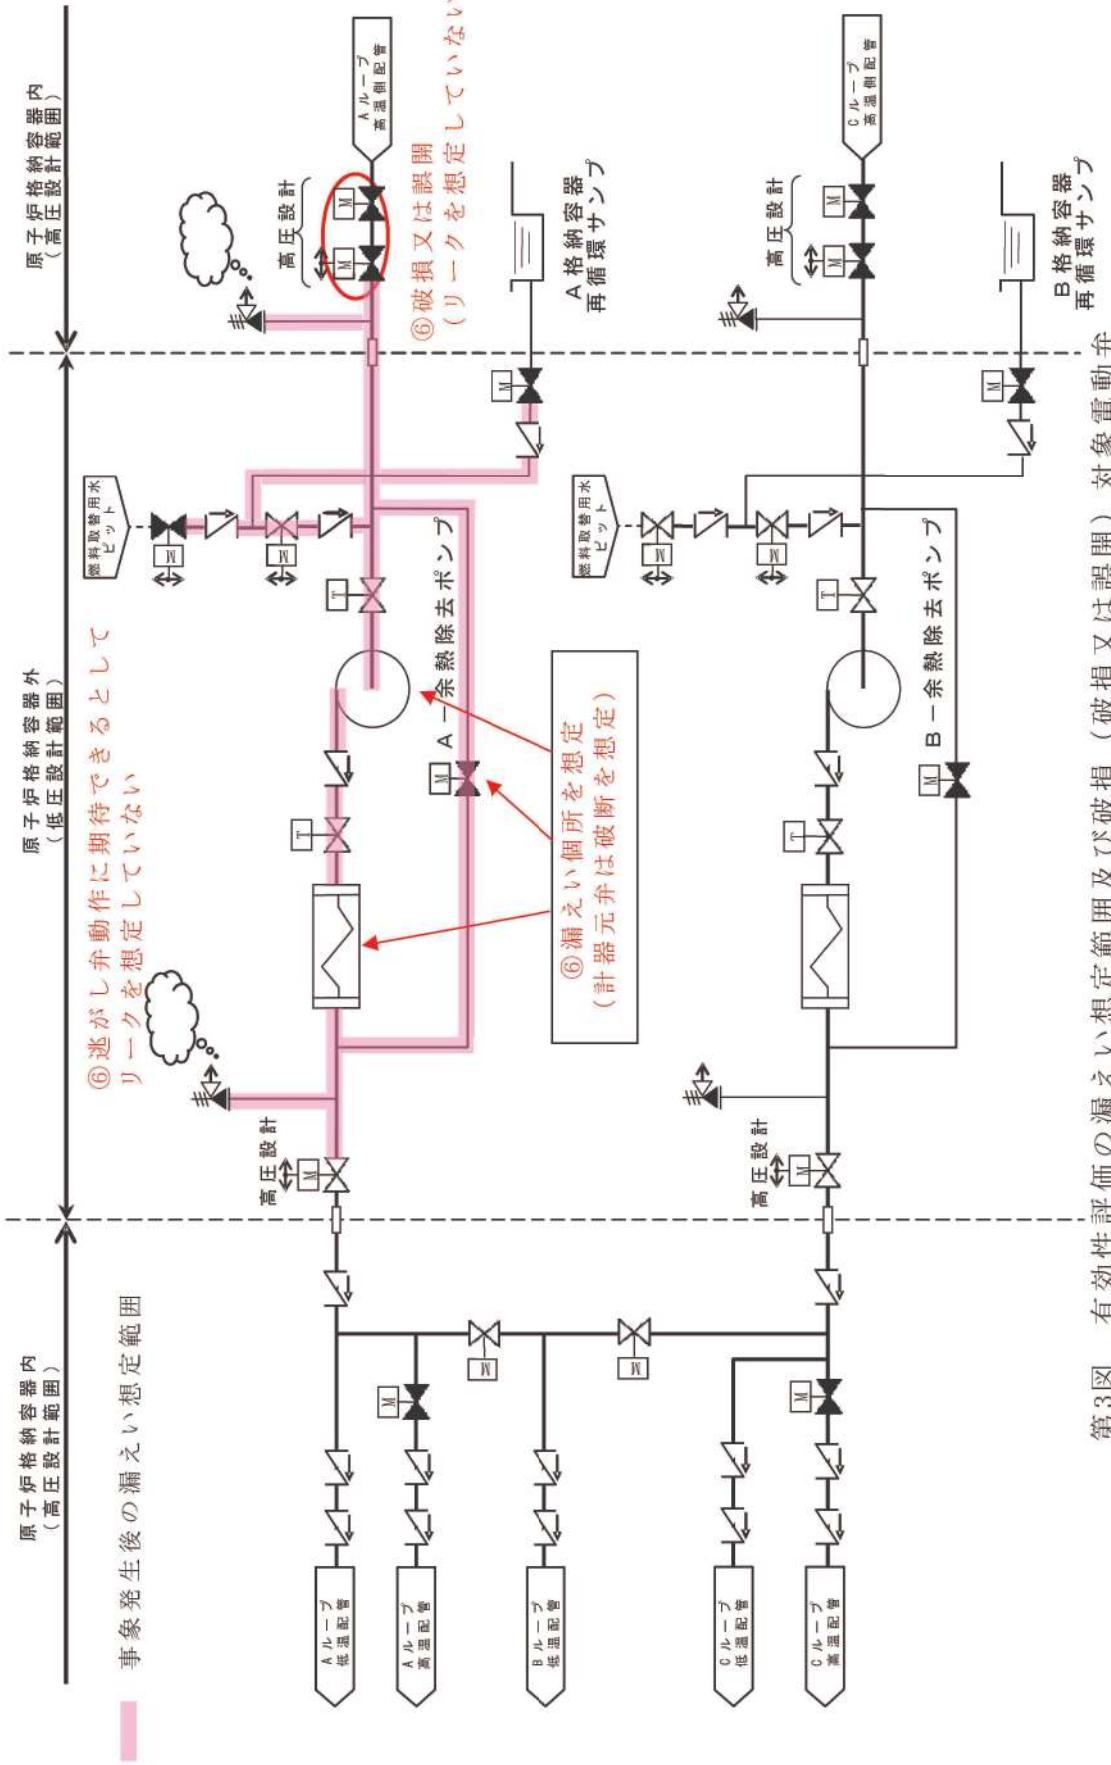

インターフェイスシステムLOCA (IS-LOCA) の発生頻度について

1. IS-LOCAシナリオの評価

(1) 発生頻度の算出方法及び算出結果

① IS-LOCAの想定

IS-LOCAは、日本及び米国で発生経験がないため、原子炉格納容器を貫通し高圧設計部と低圧設計部のインターフェイスとなる配管のうち、弁の故障により低圧設計部が加圧され、その結果IS-LOCAになりうる配管を同定し、システム信頼性解析により発生頻度を算出している。

② 日米のIS-LOCA発生頻度の相違

今回実施したPRAでの発生頻度は3.0E-11であるが、NUREG-1935によれば、米国におけるIS-LOCAの発生頻度は1E-6～1E-8程度である。対象プラントの系統構成の違いにより、評価手法やデータによるIS-LOCAの発生頻度の直接の比較を行うことは難しいが、今回の評価よりも発生頻度は3～5桁程度高い。

③ 米国の文献調査

上記の発生頻度の相違理由を確認するため、米国の評価例として以下の文献について調査を実施した。

- NUREG/CR-5744 Assessment of IS-LOCA Risk-Methodology and Application to a Westinghouse Four-Loop Ice Condenser Plant
- NUREG-1935 State-of-the-Art Reactor Consequence Analyses (SOARCA) Report

(2) IS-LOCAの想定の共通点

上記の文献調査の結果、今回の評価と米国の評価の想定の共通点は以下のとおり。

① リーク量に応じて隔離弁の故障モードを想定

小規模なリーク (50gpm以下) と大規模なリーク (300gpm以上) に分け、それぞれの故障確率を設定している。また、小規模なリークの場合、逃がし弁が動作することによりIS-LOCAは生じないと想定している (NUREG-1935)。

さらに、NUREG/CR-5744では、1つの内部リークの故障率を小規模なリークと大規模なリークに分け、大規模なリークの非信頼度は小規模なリークの1/10と仮定して評価を実施している。

② 施錠した電動弁の取扱い

電気的にL.C (ロッククローズ) とした電動弁の誤動作はないとして評価している。
(NUREG/CR-5744)

調査文献にはIS-LOCA発生頻度評価式までは報告されていないため、評価式の直接の比較はできないが、リーク量に応じて隔離弁の故障モードを分け、小規模なリークであれば逃がし弁が動作することによりIS-LOCAは発生せず、大規模リークのみによ

ってIS - LOCAが発生するとする基本的な考え方は、今回実施したPRAのIS-LOCA発生頻度評価で想定したシナリオと同等と考えられる。

2. 日米個々の機器故障率を用いたIS-LOCA発生頻度の感度解析

IS-LOCAシナリオが同等であることから、相違の理由としては、使用している機器故障率の違いが考えられる。NUREG/CR-5744やNUREG-1935にはIS-LOCA発生頻度評価式は報告されていないが、発生頻度が機器故障率に支配されると推察されることから、ここでは、今回実施したPRAで適用しているIS-LOCA発生頻度式に米国の故障率データを当てはめた場合、発生頻度にどの程度差が生じるか感度解析を実施した。

故障率データの違いによる感度を確認することを目的に、発生頻度の観点で支配的なIS-LOCAシナリオ「RHRポンプサクション側の二重の電動弁の故障」に着目し、今回実施したPRAで用いたIS-LOCA発生頻度評価手法に米国データ^{※1}を適用した条件での発生頻度評価を実施した。

第1表 電動弁の故障率比較

故障モード	今回実施したPRA	NUREG/CR-6928 ^{※1}
内部リーク（小）：P(V2)	4.1E-09/hr	1.67E-07/hr
内部リーク（大）：P(V4)	4.1E-10/hr	3.34E-09/hr

第2表 逃がし弁の故障率比較

故障モード	今回実施したPRA	NUREG/CR-6928 ^{※1}
開失敗：P(V5)	1.4E-03/d	2.47E-03/d

大規模な内部リークを伴わないシナリオについては、RHR逃がし弁に期待できる。これより、「RHRポンプサクション側の二重の電動弁の故障」を起因としたIS-LOCAの頻度は、直列に並んだ2つの電動弁の故障及び逃がし安全弁の開失敗で求めることができ、それぞれの頻度は次の通りに求められる。

その結果、米国のはうが2～3桁高い頻度となっている。

すなわち、日米のIS-LOCA発生頻度の違いの主たる要因は機器故障率の違いによるものと考えることができる。

$$\text{計算式} : P_3 = 2 \times (P(V4)^2 + P(V2)^2 \times P(V5) + 2 \times P(V2) \times P(V4) \times P(V5))$$

第3表 IS-LOCA発生頻度の比較

	今回実施したPRA	NUREG/CR-6928 ^{※1}
IS-LOCA発生頻度：P3	3.0E-11/年	1.3E-08/年

※1：“Industry-Average Performance for Components and Initiating Events at U.S. Commercial Nuclear Power Plants”, NUREG/CR-6928, US NRC, 2007年2月

(参考) 機器故障率について

感度解析に用いた電動弁、逃がし弁の故障率の算出に用いたデータ諸元（故障件数、集計期間）を以下に示す。機器故障率は国内、米国とも生データを基に統計処理をしていることから、その詳細や差異への影響分析は困難であるが、生データの相違がほぼ機器故障率の相違となっていると推察される。

また、これら国内、米国の故障件数の相違は保全方法の相違等が要因ではないかと考えられる。

第4表 電動弁故障率のデータ諸元

内部リーク	今回実施したPRA	NUREG/CR-6928
故障件数（件）	1	87.5※
運転実績時間（h）	9.1E+08	5.3E+08
集計期間等	1982年度～2002年度の49基データ	1997年～2004年の103基データ

※不確実さを有する事例については0.5件としている。

第5表 逃がし弁故障率のデータ諸元

開失敗	今回実施したPRA	NUREG/CR-6928
故障件数（件）	0	18
デマンド回数（回）	1315	7393
集計期間等	1982年度～2002年度の49基データ	1997年～2004年の103基データ

対処設備作動までの余裕時間の考え方

余裕時間の設定に際し、「2次冷却系の破断」、「蒸気発生器伝熱管破損」、「補機冷却系の故障」の解析結果及び運転操作から以下のように余裕時間を設定した。
表に解析結果と対処設備作動までの余裕時間の関係を示す。

1. 破断ループの隔離に関する操作の余裕時間

「2次冷却系の破断」が発生した場合、破断ループの隔離に関する操作の余裕時間は、2次冷却系からの除熱機能が喪失するまでの時間を参考に20分とした。

2. 破損側蒸気発生器の隔離に関する操作の余裕時間

「蒸気発生器伝熱管破損」が発生した場合、破損側蒸気発生器の隔離に関する操作の余裕時間は、破損側蒸気発生器が満水に至るまでの時間を参考に30分とした。

3. 補機冷却系の負荷制御に関する操作の余裕時間

LOCA 後の ECCS 再循環切替に係る補機冷却系の負荷制御に関する操作の余裕時間は、ECCS 再循環機能喪失時のプラント挙動に関する知見を参考に30分とした。

表：解析結果と対処設備作動までの余裕時間の関係

○ 2次冷却系の破壊

緩和操作	緩和操作の余裕時間	設定根拠
破壊ループの隔離	20 分	2次冷却系の除熱機能喪失時のプラント挙動に関する知見を参考に 蒸気発生器の水位が低下し、2次冷却系の除熱機能が喪失するまで 20分程度と考え、この間に破壊ループを隔離し、健全な蒸気発生器 への給水を確保することで、炉心冷却を維持できると評価した。

○蒸気発生器伝熱管破損

緩和操作	緩和操作の余裕時間	設定根拠
破損側蒸気発生器の隔離	30 分	蒸気発生器伝熱管破損時のプラント挙動に関する知見を参考とする とともに、原子炉停止後は蒸気発生器の水位を適切に維持するよう に補助給水流量を制御することが一般的なことから、破損側蒸気発 生器満水防止の観点で30分程度の余裕があるものと評価した。

○LOCA

緩和操作	緩和操作の余裕時間	設定根拠
補機冷却系の負荷制限	30 分	LOCA 後の ECCS 再循環移行時に原子炉補機冷却水系の部分喪失が発 生し、一時的に ECCS 再循環が不能となる場合を想定するものであ り、ECCS 再循環機能喪失時のプラント挙動に関する知見を参考に 30 分と評価した。

成功基準解析の解析条件設定の考え方について

成功基準解析においては、許認可解析時の解析条件をベースとし、成功基準の妥当性評価のため必要な解析条件の変更を行って解析を実施した。成功基準解析による確認内容を以下に示す。

第1表 成功基準解析による確認内容

成功基準解析 ^{※1}	確認内容
①大破断LOCA時のECCS注水機能に関する熱水力解析	大破断LOCA時に必要な低圧注入ポンプ台数と注入ループ数及び蓄圧注入の基数を確認
②大破断LOCA時の原子炉格納容器内除熱機能に関する熱水力解析	大破断LOCA時に低圧再循環のみにより長期の原子炉格納容器内除熱機能が確保できることを確認
③中破断LOCA時のECCS注水機能に関する熱水力解析	中破断LOCA時に必要な蓄圧注入の基数及び高圧注入ポンプ台数と注入ループ数を確認
④主給水流量喪失時の補助給水機能に関する熱水力解析	主給水流量喪失時に必要な補助給水ポンプ台数と給水蒸気発生器数を確認
⑤主給水管破断時の補助給水機能に関する熱水力解析	主給水管破断時に必要な補助給水ポンプの台数と給水蒸気発生器数を確認

※1：事象の厳しさの観点から、主給水流量喪失、主給水管破断でNon-LOCAを代表させる。

第2表 許認可解析とPRAにおける成功基準の比較

シナリオ	起因事象	緩和系	許認可解析	PRA成功基準解析
ECCS注水	大破断LOCA	蓄圧注入	健全2/2基	健全2/2基
		高圧注入	2/2台	0/2台 (考慮しない)
		低圧注入	1/2台 (健全2ループ注入)	2/2台 (健全1ループ注入)
		格納容器スプレイ	2/2台	2/2台
		補助給水	0/3台 (考慮しない)	0/3台 (考慮しない)
	中破断LOCA	蓄圧注入	健全2/2基	健全1/2基
		高圧注入	1/2台 (健全2ループ注入)	1/2台 (健全1ループ注入)
		低圧注入	1/2台 (健全2ループ注入)	0/2台 (考慮しない)
		格納容器スプレイ	0/2台 (考慮しない)	0/2台 (考慮しない)
		補助給水	1/3台 (3/3SG)	0/3台 (考慮しない)
格納容器内除熱 ^{※2}	大破断LOCA	蓄圧注入	—	3/3基
		高圧注入	—	1/2台 (健全2ループ注入)
		低圧注入	—	1/2台 (健全2ループ注入)
		格納容器スプレイ	—	0/2台 (考慮しない)
		補助給水	—	2/3台 (3/3SG)
2次系による除熱	主給水流量喪失	補助給水	1/3台 (3/3SG)	1/3台 (2/3SG)
	主給水管破断	補助給水	2/3台 (健全2/2SG)	1/3台 (健全1/2SG)

※2：シビアアクシデントの解析に用いているMAAPコードを適用

ハッチング部：許認可解析から条件を変更した箇所

成功基準の設定時の解析例について

1. 解析条件

本PRAでは、炉心冷却機能等に係る成功基準は、第1表及び第2表に示すとおり、標準3ループプラントを対象に、設置許可申請書添付書類十の安全解析で使用される解析コードを用いて実施した成功基準解析結果を踏まえて設定している。これらの成功基準解析では、解析条件の一例として第3表に示すとおり、機器条件に関する成功基準の根拠となる条件を除き、成功基準の結論に大きく影響を及ぼさない範囲で設置変更許可申請書添付書類十の安全解析と同じ条件を用いて解析を実施している。

2. 余裕時間の取扱い

(1) 2次冷却系の破断時

2次冷却系の破断が発生した場合の破断ループの隔離に関する操作の余裕時間は、MARVEL 及び SATAN-M (Small LOCA) による解析結果を踏まえた余裕時間を設定している。

(2) 蒸気発生器伝熱管破損時

蒸気発生器伝熱管破損が発生した場合の破損蒸気発生器の隔離に関する操作の余裕時間は、MARVEL による解析結果を踏まえた余裕時間を設定している。

(3) 補機冷却系の故障時

LOCA 後の ECCS 再循環移行時に補機冷却系の故障が発生した場合の補機冷却系の負荷制限に関する操作の余裕時間は、MAAP による解析結果を踏まえた余裕時間を設定している。

3. 解析結果

成功基準解析の結果を第4表～第11表に示す。

成功基準解析により、LOCA シナリオにおいては、炉心損傷防止の判断基準である「燃料被覆管の最高温度が 1200°C以下であること」を満足している。また、LOCA 時格納容器内除熱シナリオにおいては、格納容器破損防止の判断基準である「格納容器内圧力が格納容器限界圧力を超えないこと」を満足している。さらには、過渡事象等の Non-LOCA 時の 2次冷却系による除熱シナリオにおいては、炉心冷却性の判断基準である「2次側の除熱機能が確保され、崩壊熱を有効に除去することで、炉心露出に至らないと評価される状態」を満足することを確認している。

なお、成功基準解析については、第1表及び第2表で示したように、許認可解析で十分実績を有している解析コードを使用していることに加え、解析条件において以下を考慮することにより保守性を有している。

- 過渡事象では、炉心冷却維持の観点から厳しい事象である主給水流量喪失等を想定している。（主給水流量喪失、主給水管破断、SGTR）
- LOCA シナリオの代表事象は、最も高い燃料被覆管温度を与えると考えられる低温

側配管破断を想定している。

- LOCA 時格納容器内除熱シナリオの代表事象は、破断箇所から原子炉格納容器内へ放出される冷却材の質量及びエネルギーの観点から最も厳しいと考えられる蒸気発生器出口側配管破断を想定している。

解析例として、大破断 LOCA 時の ECCS 注水機能に関する熱水力解析において使用している注入特性及び燃料被覆管温度変化を第 1 図～第 2 図に示す。

第1表 成功基準解析で使用した解析コードについて（機器台数等に関する成功基準解析）

解析項目	使用した解析コード	解析コードの検証性
大破断LOCA 時のECCS注水機能に関する熱水力解析 【目的】大破断LOCA 時に必要な低圧注入ポンプの台数の注入ループ数を確認	• SATAN-M • WREFLOOD • BASH-M • COCO • LOCTA-M	使用した解析コードについて は、発電用原子炉施設の許認 可審査で十分な実績を有して おり、検証が行われている。 なお、MAAP コードは MHI-NES- 1064(改1)「三菱 PWR 重大 事故等対策の有効性評価にか かるシビアアクシデント解析 コードについて」にて検証さ れている。
大破断LOCA 時の格納容器内除熱機能に関する熱水力解析 【目的】大破断LOCA 時に低圧再循環のみにより長期の原子炉格納容器内除熱機能が確保できることを確認	• MAAP	
中破断LOCA 時のECCS注水機能に関する熱水力解析 【目的】中破断LOCA 時に必要な蓄圧タンクの基台数を確認	• SATAN-M (SmaII LOCA) • LOCTA-IV	
主給水流量喪失時の補助給水機能に関する熱水力解析 【目的】主給水流量喪失時に必要な補助給水泵ポンプの台数と給水蒸気発生器数を確認	• MARVEL	
主給水管破断時の補助給水機能に関する熱水力解析 【目的】主給水管破断時に必要な補助給水泵ポンプの台数と給水蒸気発生器数を確認	• MARVEL	

第2表 成功基準解析で使用した解析コードについて（余裕時間に関する成功基準解析）

解析項目	解析コード	使用した解析コード	解析コードの検証性
主給水喪失時のフィードアンドブリードの有効性評価に関する熱水力解析 【目的】 2次冷却系の破断が発生した場合の破断ループの隔離に関する操作の余裕時間を確認	• MARVEL • SATAN-M (Sma11 LOCA)	使用した解析コードは、発電用原子炉施設の許認可審査で十分な実績を有しており、検証が行われている。 なお、MAAP コードは MHI-NES-1064 (改1) 「三菱 PWR 重大事故等対策の有効性評価にかかるシビアアクシデント解析コードについて」にて検証されている。	
蒸気発生器伝熱管破損に関する熱水力解析 【目的】 蒸気発生器伝熱管破損が発生した場合の破損蒸気発生器の隔離に関する操作の余裕時間を確認	• MARVEL		
ECCS 再循環機能喪失時の重大事故等対策の有効性評価に関する熱水力解析 【目的】 LOCA 後の ECCS 再循環移行時に補機冷却系の故障が発生した場合の補機冷却系の負荷制限に関する操作の余裕時間を確認	• MAAP		

第3表 成功基準解析の主要解析条件

項目	解析条件	安全解析（添付十）条件
炉心熱出力 (MWt)	2,652 (誤差 2 %考慮)	同左
ループ数	3	同左
1 次冷却材流量 (m ³ /h)	60,300	60,600
1 次冷却材圧力 (MPa [gage])	15.41 (誤差 0.21 MPa を考慮)	同左
炉心崩壊熱	日本原子力学会の推奨式 に基づく崩壊熱モデル	同左
蒸気発生器伝熱管施栓率	10%	同左
单一故障 (想定故障)	想定しない	想定する (低圧注入系 1 系統)
ECCS 注入特性	最小注入特性	同左
補助給水流量	最小流量	同左

第4表 大破断LOCA時のECCS注水機能に関する熱水力解析

ECCS注入に係る緩和設備	解析結果	炉心冷却の成否
蓄圧注入系	燃料被覆管最高温度は1053°Cであり、判断基準($\leq 1200^{\circ}\text{C}$)を満足することを確認	○
低圧注入系		

第5表 大破断LOCA時の格納容器内除熱機能に関する熱水力解析

格納容器内除熱に係る緩和設備	解析結果	格納容器健全性の成否
低圧注入系		
格納容器スプレイ系	格納容器内圧は限界圧力に対して十分な余裕があり、格納容器破損には至らないことを確認	○

第6表 中破断LOCA時のECCS注水機能に関する熱水力解析

ECCS機能に係る緩和設備	解析結果	炉心冷却の成否
高圧注入系	燃料被覆管最高温度は751°Cであり、判断基準($\leq 1200^{\circ}\text{C}$)を満足することを確認	○
蓄圧注入系		

第7表 主給水流量喪失時の補助給水機能に関する熱水力解析

2次系冷却に係る緩和設備	解析結果	炉心冷却の成否
補助給水系	補助給水により健全な蒸気発生器は2次側の保有水量が回復傾向を示し、炉心冷却が維持されることを確認。	○

第8表 主給水管破断時の補助給水機能に関する熱水力解析

2次系冷却に係る緩和設備	解析結果	炉心冷却の成否
補助給水系	補助給水により健全な蒸気発生器は2次側の保有水量が回復傾向を示し、炉心冷却が維持されることを確認。	○

第9表 主給水喪失時のフィードアンドブリードの有効性評価に関する熱水力解析


余裕時間の対象となる緩和操作	解析結果	炉心冷却の成否
破断ループの隔離	フィードアンドブリードにより1次冷却系を減温・減圧し、高圧注入を促進させることで炉心冷却が維持されることを確認。	○

第10表 蒸気発生器伝熱管破損に関する熱水力解析

余裕時間の対象となる緩和操作	解析結果	炉心冷却の成否
破損側蒸気発生器伝熱管の隔離	破損 SG 隔離を適切に実施することで、破損 SG 満水を回避でき、炉心冷却が維持されることを確認。	○


第11表 ECCS 再循環機能喪失時の重大事故等対策の有効性評価に関する熱水力解析

余裕時間の対象となる緩和操作	解析結果	炉心冷却の成否
補機冷却系の負荷制限	燃料被覆管最高温度は初期値以下であり、判断基準($\leq 1200^{\circ}\text{C}$)を満足することを確認	○

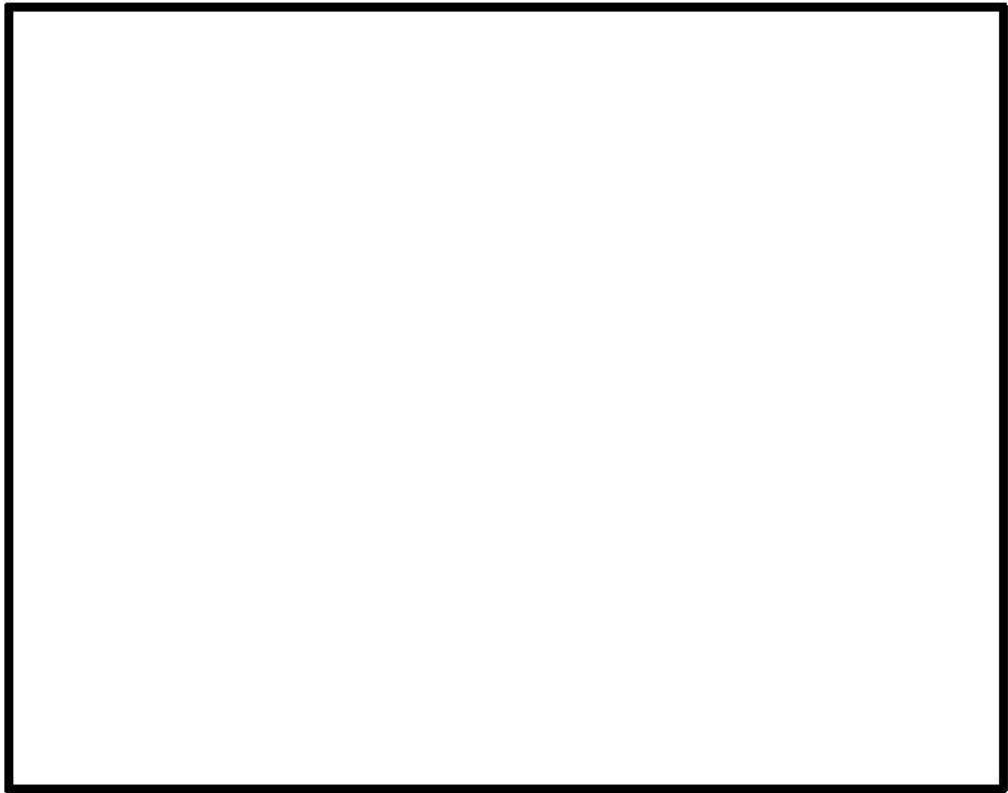

第1図 大破断LOCA時のECCS注水機能に関する熱水力解析
において使用している注入特性
(余熱除去ポンプ2台、健全側1ループへ注入)

■ 梱囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
-補足3.1.1.c-3-8-

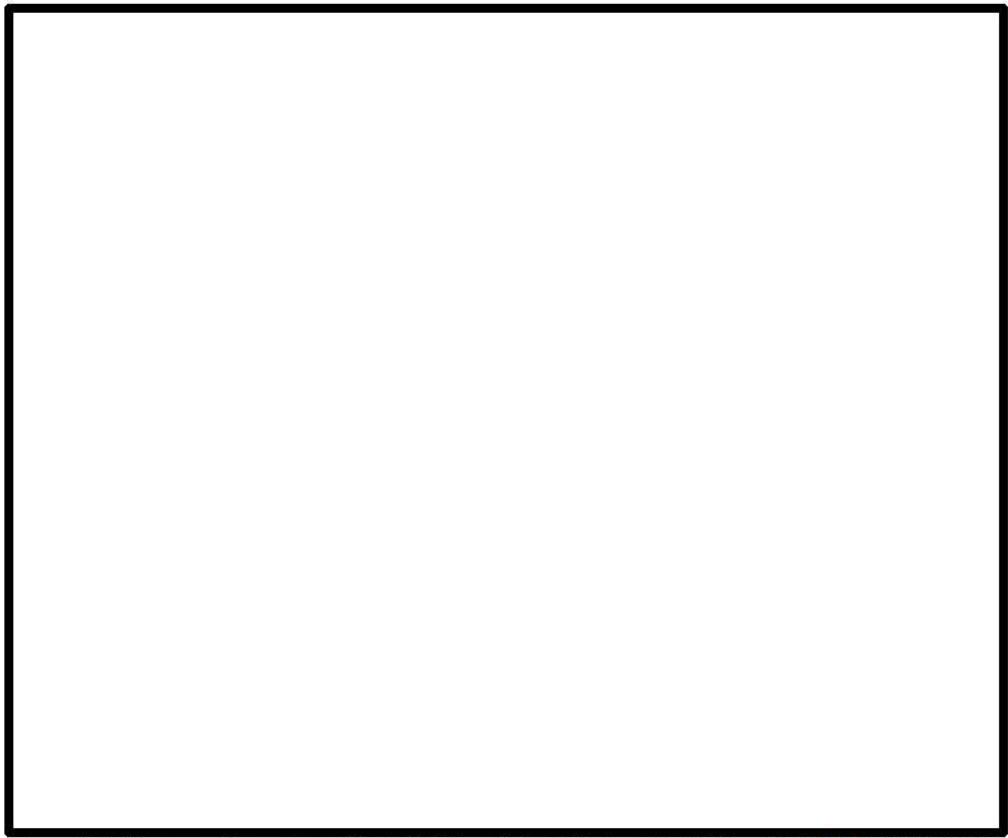

第2図 大破断LOCA時のECCS注水機能に関する熱水力解析時の燃料被覆管温度変化




枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

－補足3.1.1.c-3-9－

イベントツリーの作成例について

起因事象ごとに、安全機能及び成功基準の同定に基づいて、イベントツリーのヘディングを設定する。事象の進展や機能上の相互関係を考慮して、ヘディングの順番を定め、各ヘディングにおける分岐の有無を考慮して事故シーケンスを網羅的に展開する。ヘディングは原則、時系列に並べるが、解析の効率性の観点から順番を入れ替える場合もある。

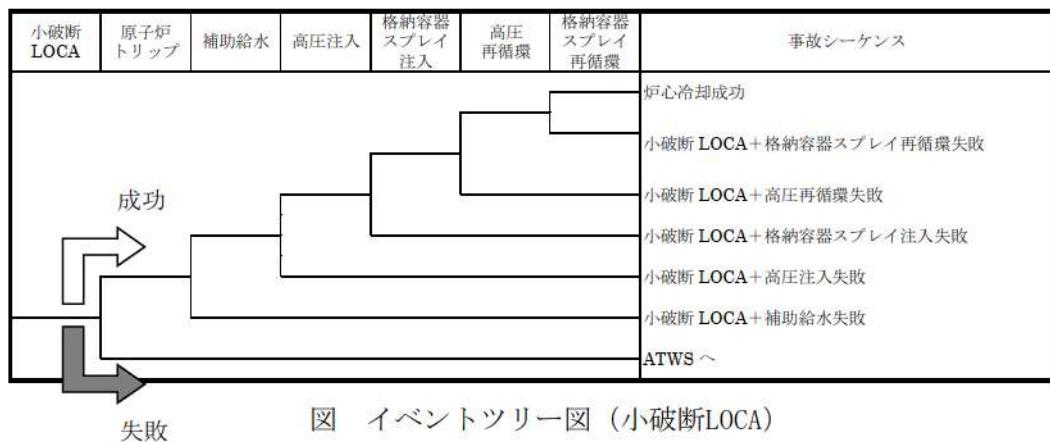

【最終状態について（例：小破断LOCA）】

炉心冷却成功：

原子炉トリップ、補助給水、高圧注入、格納容器スプレイ注入、高圧再循環、格納容器スプレイ再循環のすべて成功した場合、炉心冷却成功となる。

炉心損傷：

- ・原子炉トリップに失敗

ATWSとなり、AM策に期待していないため炉心損傷に至る。

- ・補助給水に失敗

2次冷却系からの除熱に失敗し、炉心損傷に至る。

- ・高圧注入に失敗

1次冷却材が喪失し、炉心損傷に至る。

- ・高圧再循環に失敗

長期の炉心冷却に失敗し、炉心損傷に至る。

- ・格納容器スプレイ注入及び再循環に失敗

格納容器の内圧上昇抑制に失敗し、格納容器が過圧破損する。引き続き、再循環サンプル水が減圧沸騰しECCS再循環も不能となるため、炉心損傷に至る（格納容器先行破損）。

イベントツリーのヘディングに含まない主要な緩和設備について

PRAにおいては、起因事象が発生した際、事象の進展を緩和させるために必要となる緩和設備は、発生する起因事象により異なることから、イベントツリー作成の際には成功基準解析の結果等を参考に、緩和設備（ヘディング）の要否判断を行っている。以下にヘディングとして不要と判断した理由を示す。

ヘディング	設定しない 起因事象	理由
原子炉トリップ	○大、中破断LOCA ○ATWS ○手動停止	<ul style="list-style-type: none"> ・大、中破断LOCA時は炉心部での冷却材密度の低下（ボイド発生）が短時間で生じるため、原子炉トリップに期待していない。 ・ATWSは事象発生後の緩和手段には期待していない（以下同じ）。 ・手動停止では原子炉トリップに期待していない。
高圧注入	○中、小破断LOCA 以外の起因事象	<ul style="list-style-type: none"> ・高圧注入（再循環）は、LOCA事象に必要となる機能であり、Non-LOCA事象では1次冷却系への注入（再循環）に期待していない。 ・大破断LOCA発生時にも注入は実施されるが、注入流量が小さく、注入に失敗しても炉心損傷に至らないためヘディングに設定していない。 ・IS-LOCAは事象発生後の緩和手段には期待していない（以下、同じ）。
高圧再循環	○大、中、小破断LOCA 以外の起因事象	
低圧注入	○大破断LOCA以 外の起因事象	<ul style="list-style-type: none"> ・低圧注入（再循環）は、LOCA事象に必要となる機能であり、Non-LOCA事象では1次冷却系への注入（再循環）に期待していない。
低圧再循環		<ul style="list-style-type: none"> ・中、小破断LOCAは1次冷却系が高圧状態であり、低圧注入（再循環）機能には期待していない。
蓄圧注入	○大、中破断LOCA 以外の起因事象	<ul style="list-style-type: none"> ・蓄圧注入は、LOCA事象に必要となる機能であり、Non-LOCA事象では1次冷却系への注入に期待していない。 ・小破断LOCAは1次冷却系が高圧状態であり、蓄圧注入機能に期待していない。
格納容器 スプレイ注入	○大、中、小破断 LOCA以外の起因 事象	<ul style="list-style-type: none"> ・格納容器スプレイ注入（再循環）は、LOCA事象に必要となる機能であり、Non-LOCA事象では当該機能に期待していない。
格納容器 スプレイ再循環		

ヘディング	設定しない 起因事象	理由
補助給水	○大破断LOCA ○中破断LOCA ○IS-LOCA ○ATWS	・補助給水は1次冷却系への注入が困難な起因事象発生時に、1次冷却系の除熱及び減圧を実施するために必要な機能であり、1次冷却系への注入機能により十分な冷却機能が確保される、大、中破断LOCAでは補助給水の機能に期待していない。
破損SG隔離	○SGTR以外の起因 事象	・SGTR発生時にのみ必要な緩和機能である。
主蒸気隔離	○2次冷却系の破断 以外の起因事象	・2次冷却系の破断事象発生時にのみ必要な緩和機能である。
加圧器弁逃がし 弁／安全弁 LOCA	○原子炉補機冷却機 能喪失以外の起因 事象	・加圧器逃がし弁／安全弁LOCAは、過渡事象、主給水流量喪失、外部電源喪失、原子炉補機冷却機能喪失時に発生し得る事象であり、原子炉補機冷却機能喪失以外の起因事象で発生した場合は事象進展を考慮し、小破断LOCA相当の事象として扱っている。
RCPシールLOCA	○原子炉補機冷却機 能喪失以外の起因 事象	・RCPシールLOCAは原子炉補機冷却機能喪失時に発生し得る事象であるため、その他の起因事象ではヘディングに設定していない。
非常用所内 交流電源	○外部電源喪失以外 の起因事象	・非常用所内交流電源は外部電源喪失時にのみ必要な緩和機能である。

泊発電所 3号炉
内部事象運転時レベル1 PRA イベントツリー

目 次

各ヘディングの概要

○大破断 LOCA イベントツリー	第 1 図
○中破断 LOCA イベントツリー	第 2 図
○小破断 LOCA イベントツリー	第 3 図
○インターフェイスシステム LOCA イベントツリー	第 4 図
○主給水流量喪失イベントツリー	第 5 図
○外部電源喪失イベントツリー	第 6 図
○ATWS イベントツリー	第 7 図
○2次冷却系の破断イベントツリー	第 8 図
○蒸気発生器伝熱管破損イベントツリー	第 9 図
○過渡事象イベントツリー	第 10 図
○原子炉補機冷却機能喪失イベントツリー	第 11 図
○手動停止イベントツリー	第 12 図

各ヘディングの概要

イベントツリーにおける各ヘディングについて、以下にその概要を示す。

1. 原子炉停止機能

(1) 原子炉トリップ

大破断 LOCA、中破断 LOCA 及び手動停止以外の原子炉トリップが必要な起因事象のイベントツリーで設定している。炉心に負の反応度を添加することで炉心を未臨界にする機能であり、制御棒クラスタ、原子炉トリップ信号、原子炉トリップ遮断器の故障等についてフォールトツリーでモデル化し、非信頼度を定めている。

制御棒クラスタについて、泊 3 号炉の許認可用代表炉心において、48 本の制御棒のうち大きな反応度制御能力を有する [] の固着を想定した評価を行い、未臨界が確保されることを確認している。この知見に基づき、[] の制御棒の挿入に失敗する確率を算出している。

2. 原子炉注水

(1) 低圧注入

大破断 LOCA 時のイベントツリーで設定している。原子炉に燃料取替用水ピット水を注水する機能であり、低圧注入に関連する機器（低圧注入ポンプ、弁等）、信号、サポート系（原子炉補機冷却水系、電源）故障等についてフォールトツリーでモデル化し、非信頼度を定めている。

(2) 蓄圧注入

大破断 LOCA 及び中破断 LOCA 時のイベントツリーで設定している。蓄圧タンク水を原子炉に注水する機能であり、蓄圧注入に関連する機器（蓄圧タンク、弁）故障についてフォールトツリーでモデル化し、非信頼度を定めている。

(3) 高圧注入

中破断 LOCA 及び小破断 LOCA 時のイベントツリーで設定している。燃料取替用水ピット水を原子炉に注水する機能であり、高圧注入に関連する機器（高圧注入ポンプ、弁等）、信号、サポート系（原子炉補機冷却水系、電源）故障等についてフォールトツリーでモデル化し、非信頼度を定めている。

(4) 低圧再循環

大破断 LOCA 時のイベントツリーで設定している。格納容器再循環サンプ水を原子炉に注水する機能であり、低圧再循環に関連する機器（低圧注入ポンプ、余熱除去冷却器、弁等）、信号、サポート系（原子炉補機冷却水系、電源）故障等についてフォールトツリーでモデル化し、非信頼度を定めている。

(5) 高圧再循環

LOCA 時のイベントツリーで設定している。格納容器再循環サンプ水を原子炉に注水する機能であり、高圧再循環に関連する機器（高圧注入ポンプ、弁等）、信号、サ

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

ポート系（原子炉補機冷却水系、電源）故障等についてフォールトツリーでモデル化し、非信頼度を定めている。

3. 格納容器除熱

(1) 格納容器スプレイ注入

LOCA 時のイベントツリーで設定している。燃料取替用水ピット水を原子炉格納容器内にスプレイする機能であり、格納容器スプレイ注入に関連する機器（格納容器スプレイポンプ、弁等）、信号、サポート系（原子炉補機冷却水系、電源）故障等についてフォールトツリーでモデル化し、非信頼度を定めている。

(2) 格納容器スプレイ再循環

LOCA 時のイベントツリーで設定している。格納容器再循環サンプ水を原子炉格納容器内にスプレイする機能であり、格納容器スプレイ再循環に関連する機器（格納容器スプレイポンプ、格納容器スプレイ冷却器、弁等）、信号、サポート系（原子炉補機冷却水系、電源）故障等についてフォールトツリーでモデル化し、非信頼度を定めている。

4. 2次冷却系からの除熱

(1) 補助給水

主給水流量喪失等の2次冷却系からの除熱が必要な事象時のイベントツリーで設定している。補助給水ピット水を蒸気発生器（SG）に給水する機能であり、補助給水に関連する機器（補助給水ポンプ、弁等）、信号、サポート系（電源、空調）故障等についてフォールトツリーでモデル化し、非信頼度を定めている。

5. 電源

(1) 非常用所内電源

外部電源喪失時のイベントツリーで設定している。ディーゼル発電機により非常用高圧母線に給電する機能であり、非常用所内電源に関連する機器（ディーゼル発電機、遮断器等）信号、サポート系（原子炉補機冷却海水系、空調）故障等についてフォールトツリーでモデル化し、非信頼度を定めている。

6. その他

(1) 主蒸気隔離

2次冷却系の破断時のイベントツリーで設定している。2次冷却系の破断時に健全ループの主蒸気系から破断箇所へ無制限に蒸気が流入し、健全ループの SG による冷却を妨げることを防ぐために、破断ループを隔離する必要があり、主蒸気隔離弁閉止、タービン動補助給水ポンプ駆動用蒸気ラインの隔離に係る故障等について、フォールトツリーでモデル化し、非信頼度を定めている。

(2) 破損側蒸気発生器の隔離


蒸気発生器伝熱管破損（SGTR）時のイベントツリーで設定している。SGTR 時に 1 次系冷却水が 2 次冷却系へ流出することを防ぐために、破損 SG を隔離し、1 次冷却系と 2 次冷却系を均圧状態にする必要があり、主蒸気隔離弁閉止、タービン動補助給水ポンプ駆動用蒸気ラインの隔離に係る故障等について、フォールトツリーでモデル化し、非信頼度を定めている。

(3) 加圧器逃がし弁／安全弁 LOCA


原子炉補機冷却機能喪失時のイベントツリーで設定している。原子炉補機冷却機能喪失時に 1 次冷却材圧力の上昇に伴い加圧器逃がし弁／安全弁が作動し、1 次冷却材圧力の下降時に再閉止に失敗した場合は加圧器逃がし弁／安全弁 LOCA に至るため、加圧器逃がし弁／安全弁の再閉止失敗についてフォールトツリーでモデル化し、当該事象の発生確率を定めている。

(4) RCP シール LOCA


原子炉補機冷却機能喪失時のイベントツリーで設定している。原子炉補機冷却機能喪失時に 1 次冷却材ポンプ封水冷却が喪失し、1 次冷却材ポンプの O リングが損傷した場合は 1 次冷却材ポンプ封水 LOCA に至る。原子炉補機冷却機能喪失時の 1 次冷却材ポンプ封水 LOCA が発生する確率としては、フォールトツリーでモデル化はせず当該事象の発生確率を 1.0 と定めている。

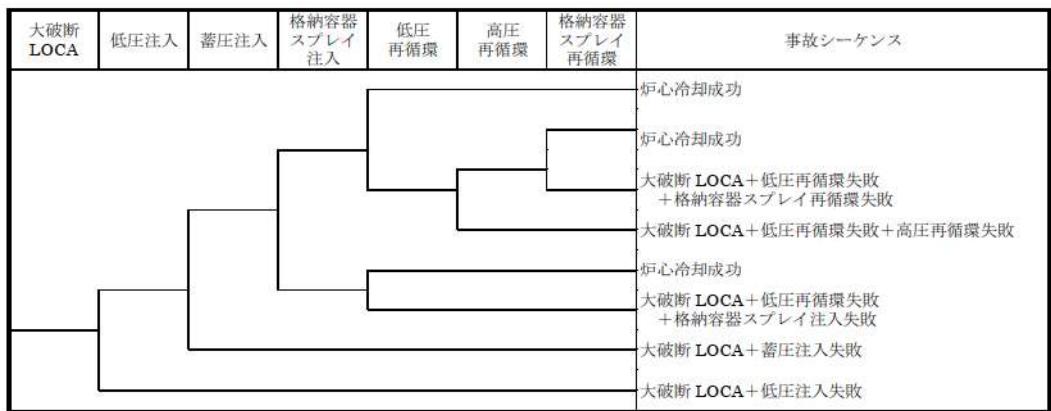

第1図 大破断LOCAイベントツリー

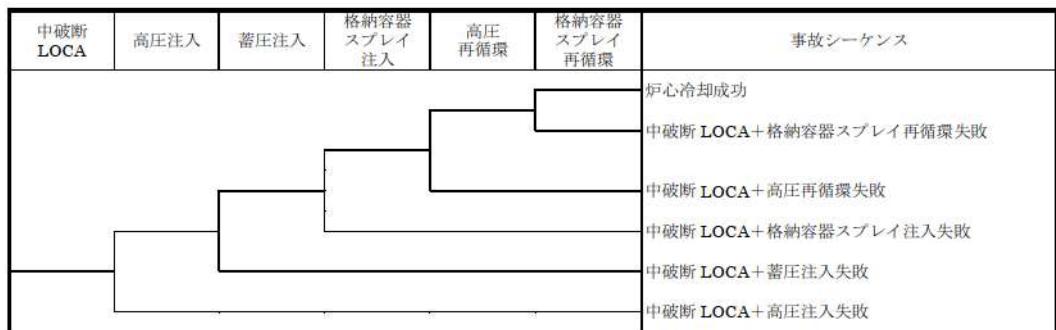

第2図 中破断 LOCA イベントツリー

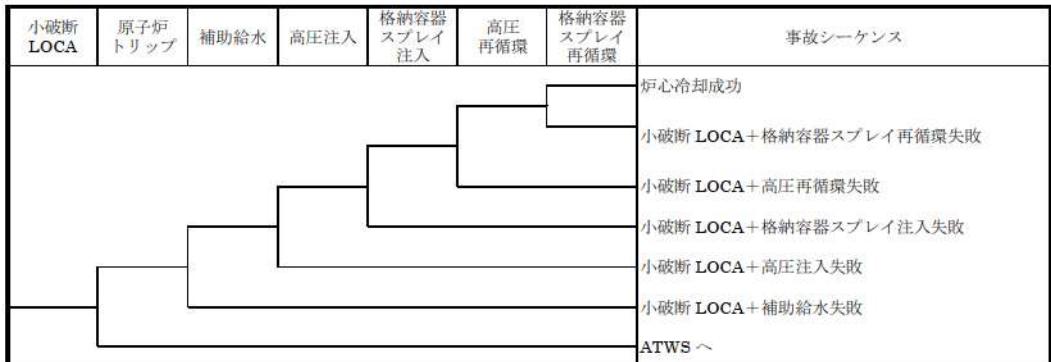

第3図 小破断LOCAイベントツリー

インターフェイス システム LOCA	原子炉トリップ	事故シーケンス
		インターフェイスシステム LOCA
		ATWS ～

第4図 インターフェイスシステムLOCAイベントツリー

主給水流量喪失	原子炉トリップ	補助給水	事故シーケンス
			炉心冷却成功
			主給水流量喪失 + 補助給水失敗
			ATWS ～

第5図 主給水流量喪失イベントツリー

外部電源喪失	原子炉トリップ	非常用所内 交流電源	補助給水	事故シーケンス
				炉心冷却成功
				外部電源喪失 + 補助給水失敗
				外部電源喪失 + 非常用所内交流電源喪失
				ATWS ～

第6図 外部電源喪失イベントツリー

ATWS	事故シーケンス
	原子炉トリップが必要な起因事象 + 原子炉トリップ失敗

第7図 ATWSイベントツリー

2次冷却系の破断	原子炉トリップ	主蒸気隔離	補助給水	事故シーケンス
				炉心冷却成功
				2次冷却系の破断 + 補助給水失敗
				2次冷却系の破断 + 主蒸気隔離失敗
				ATWS ～

第8図 2次冷却系の破断イベントツリー



第9図 蒸気発生器伝熱管破損イベントツリー



第10図 過渡事象イベントツリー



第11図 原子炉補機冷却機能喪失イベントツリー



第12図 手動停止イベントツリー

常用系と非常用系で共用しているサポート系において、
常用系機能喪失と常用系隔離失敗（隔離弁故障等）が重畠する場合の取扱い

常用系と非常用系の間に隔離弁を有するサポート系は、今回の設置変更許可申請に伴つて実施した泊発電所3号炉のPRA（以下「今回のPRA」という。）において考慮しており、原子炉補機冷却水系が該当する（表及び図参照）。

今回のPRAでは、起因事象「従属性を有する機器の機能喪失」において原子炉補機冷却水系又は原子炉補機冷却海水系の機能喪失を考慮しているほか、システム信頼性解析（フォールトツリー）においても原子炉補機冷却水系をモデル化しており、これらをイベントツリーに組み込むことで事故シーケンスを評価している。

以下に、起因事象及びシステム信頼性解析における、常用系と非常用系の間の隔離弁の扱いを含めた原子炉補機冷却水系の取扱いについて述べる。

①起因事象における扱い

起因事象の同定においては、原子炉補機冷却水系が機能喪失した場合、広範な緩和設備が合わせて機能喪失に至ることを考慮し、原子炉補機冷却水系の機能喪失を「従属性を有する機器の機能喪失」として抽出し、その発生頻度を評価している。

この発生頻度は、国内実績を基に評価することとしているが、非常用系の原子炉補機冷却水系の機能喪失については発生した事例がないことから、0.5回として起因事象発生頻度を算出している。

原子炉補機冷却水系の機能喪失として、安全機能を有する原子炉補機へ冷却水を供給する母管（非常用系）とその他の原子炉補機へ冷却水を供給する母管（常用系）の内、常用系からの冷却材の流出及び常用系と非常用系の間の隔離弁による隔離の失敗によって原子炉補器冷却水系の機能喪失が生じた場合、上記の発生実績に計上され、起因事象発生頻度に反映されることとなる。

以上のとおり、発生した事例が確認されていないものの、常用系からの冷却材の流出等が生じた場合であって、常用系と非常用系の間の隔離弁による隔離に失敗した場合の非常用系の原子炉補機冷却水系の機能喪失は評価に含まれる前提である。

なお、常用系からの冷却材の流出等が生じた場合であって、常用系と非常用系の隔離弁による隔離に成功した場合は、原子炉補機冷却水系の常用系の喪失によって失われるフロント系が、運転継続にもたらす影響を考慮して対応することとなる。運転継続に影響する設備には1次冷却材ポンプ及びモータがあり、原子炉補機冷却水系による冷却を必要とする。原子炉補機冷却水系の常用系の冷却が喪失した場合、1次冷却材ポンプ及びモータの温度が徐々に上昇する。その後の状況に応じてプラントを手動停止する場合は、運転員操作のための時間余裕があり、安全機能を有する原子炉補機に期待できること、また緩和設備として1次冷却材ポンプに期待していないことから、イベントツリーとして手動停止のイベントツリーに包絡される。また事象進展に伴い

1次冷却材ポンプの喪失に至った場合は、起因事象グループ「過渡事象」として考慮される。

以上より、今回のPRA及び事故シーケンスの抽出に与える影響はないと考える。

②システム信頼性解析における扱い

今回のPRAでは、原子炉補機冷却水系について非常用の補機について常用系と非常用系の間の隔離弁をモデル化している。非常用系の設備を冷却するための流量を確保するために、常用系の設備を冷却する母管の隔離を考慮している。ECCS再循環時には常用系の隔離に失敗した場合、非常用系の冷却には原子炉補機冷却水系ポンプ3台の確保を必要としており、常用系の隔離に成功した場合、原子炉補機冷却水系ポンプは2台で非常用系の冷却が可能と評価している。

表 各系統間の従属性

サポート系 (影響を与える側)	電源系	信号系	制御用空気系	換気空調系	原子炉補機冷却海水系	原子炉補機冷却水系
フロントライン系 (影響を受ける側)						
原子炉停止系						
燃料取替用水系						
高圧注入系※1	○	○				○
蓄圧注入系						
低圧注入系※1	○	○				○
格納容器スプレイ注入系※1	○	○				○
補助給水系／主蒸気圧力制御系※2	○	○		○		
破損側蒸気発生器隔離※3	○	○	○			
主蒸気隔離※4	○	○				

※1：室温評価の結果、評価期間（内部事象：24時間）内であれば換気空調系は不要。

※2：電動補助給水ポンプ室換気空調系が必要。

※3：主蒸気逃がし弁、タービンバイパス弁及び補助給水隔離弁の作動のための電源系／信号系／制御用空気系が必要。

※4：主蒸気隔離弁及びタービン動補助給水ポンプ蒸気供給元弁閉止のための電源系／信号系が必要。

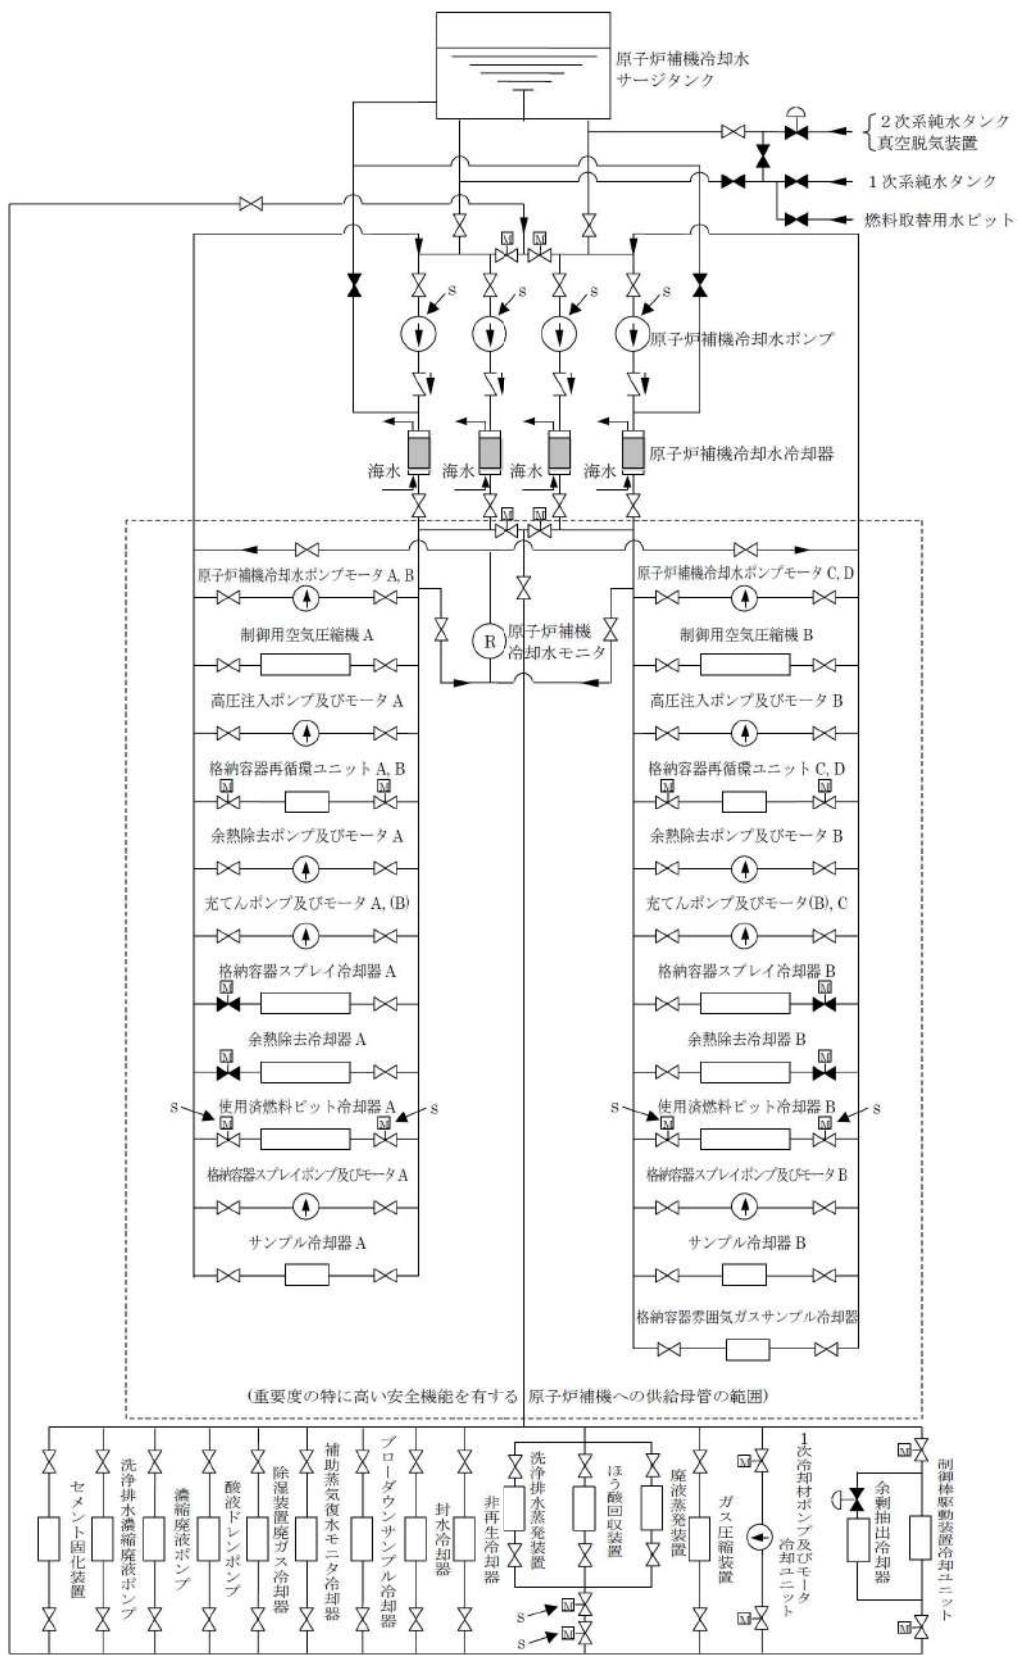


図 原子炉補機冷却水系の概要図

システム信頼性解析例について

システム信頼性解析について、低圧注入系（注入時）を例に以下に示す。また、低圧注入系（再循環時）のシステム信頼性解析の概要を添付1に、再循環失敗で考慮している格納容器再循環サンプスクリーンの閉塞について添付2に示す。

【システムの概要】

- ・低圧注入系（注入時）は2台の余熱除去ポンプ、2基の余熱除去冷却器、1基の燃料取替用水ピット、配管、弁及び計装から構成
- ・燃料取替用水ピット（RWSP）は高圧注入ポンプ、格納容器スプレイポンプの水源としても使用される。
- ・低圧注入系のポンプ及び弁は通常運転時、事故待機モードにラインアップ。非常用炉心冷却設備作動信号が発信すると余熱除去ポンプが起動することで燃料取替用水ピットのほう酸水を3本の1次冷却系低温側注入配管より炉心に注入する。
- ・余熱除去ポンプは非常用炉心冷却設備作動信号により自動起動する。余熱除去ポンプミニフロー弁はポンプ出口流量により制御される。

【機能の説明】

- ・低圧注入系の通常の機能は原子炉停止後の炉心の崩壊熱を除去し、プラントを低温停止に移行させることであるが、低圧注入系は非常用炉心冷却設備としての機能も併せ持つ。
- ・低圧注入系によるLOCA後の緊急炉心冷却は、ほう酸水をRWSPからRCS低温側に注入して炉心を冷却する。

【定期的に実施する試験】

- ・余熱除去ポンプ定期運転試験（頻度：1回／月）
- ・安全注入系統弁開閉試験（頻度：1回／月）

【必要とするサポート系】

- ・必要とするサポート系を網羅的に示した従属性マトリックスを作成し、フォールトツリーへ反映させる。


補足3.1.1.e-1

第1表 フロントライン系とサポート系の依存性


機器			補機冷却系	所内非常用電源系						信号																
機器番号	機器名	機器タイプ	作動要求前の状態	作動要求後の状態	供給母管A	供給母管B	6 kV	6 kV	4 kV	4 kV	4 kV	4 kV	125V	125V	5V	5V	直流水源A	直流水源B	非常用伊必治接設備作動信号A	非常用伊必治接設備作動信号B	再循環自動切換信号A	再循環自動切換信号B	BOSIGE	BOSIGE	UV信号A	UV信号B
3RHP1A	3A-余熱除去ポンプ	電動ポンプ(純水)	Standby	Run	○			○										○								
3RHP1B	3B-余熱除去ポンプ	電動ポンプ(純水)	Standby	Run		○				○									○							

【システム信頼性評価上の主要な仮定】

- ①大破断LOCA時は、破断ループ（Aループ低温側配管）からの注入は行えないものとする。
- ②高温側低圧注入ライン止め弁（3V-RH-034A/B）が誤開し、かつ余熱除去ポンプ1台に故障が生じた場合、系統機能喪失とする。
- ③低圧注入系ハニワンドリ内で外部リーキが発生した場合、系統機能喪失とする。
- ④注入段階においては、ポンプ出口側格納容器内タイライン弁（3V-RH-033A/B）が開状態であるため、本ラインを経由した注入にも期待する。

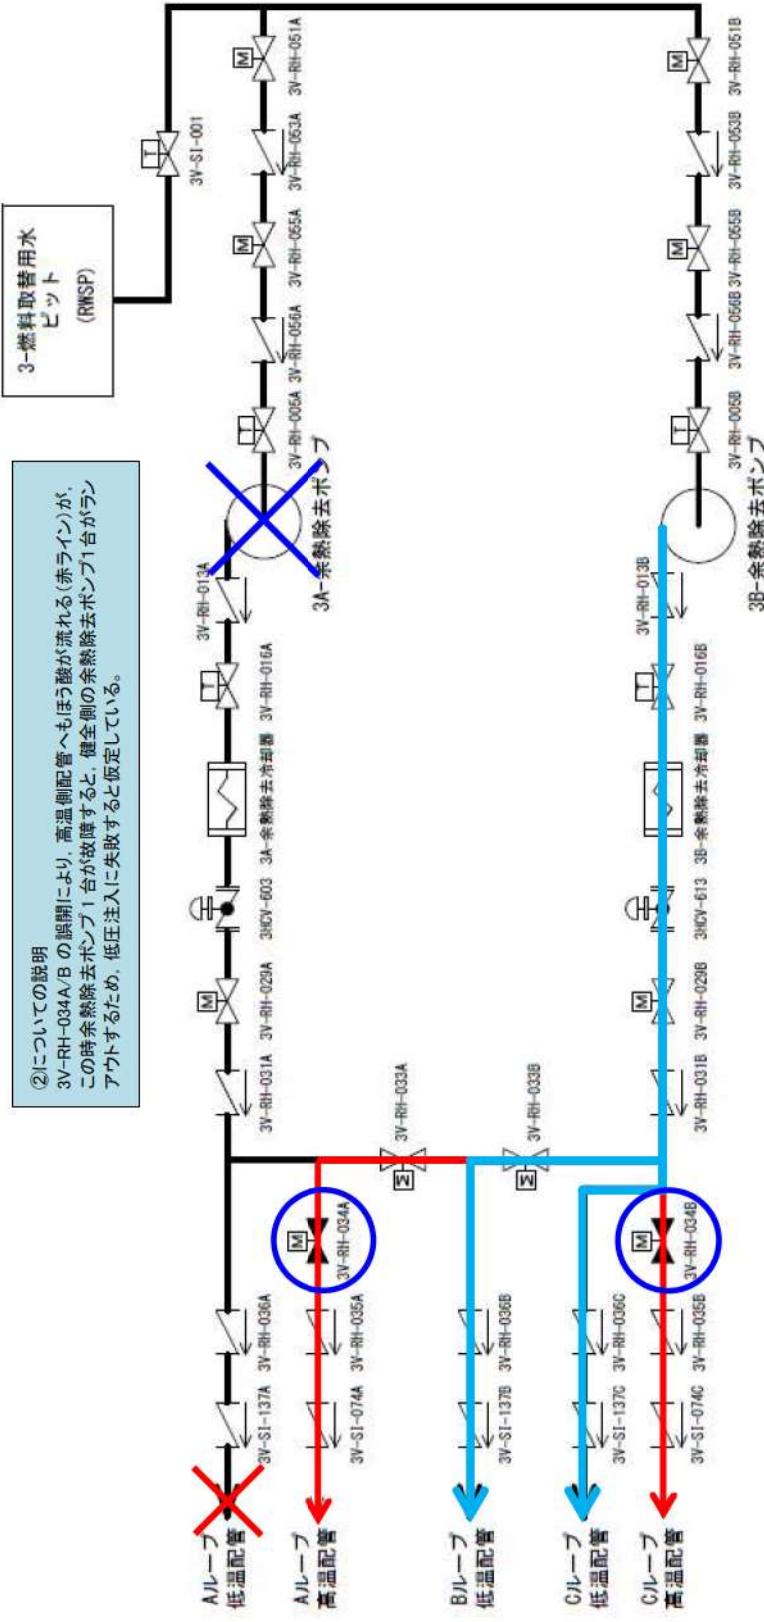

第1図 低圧注入系（注入時）の簡略系統図

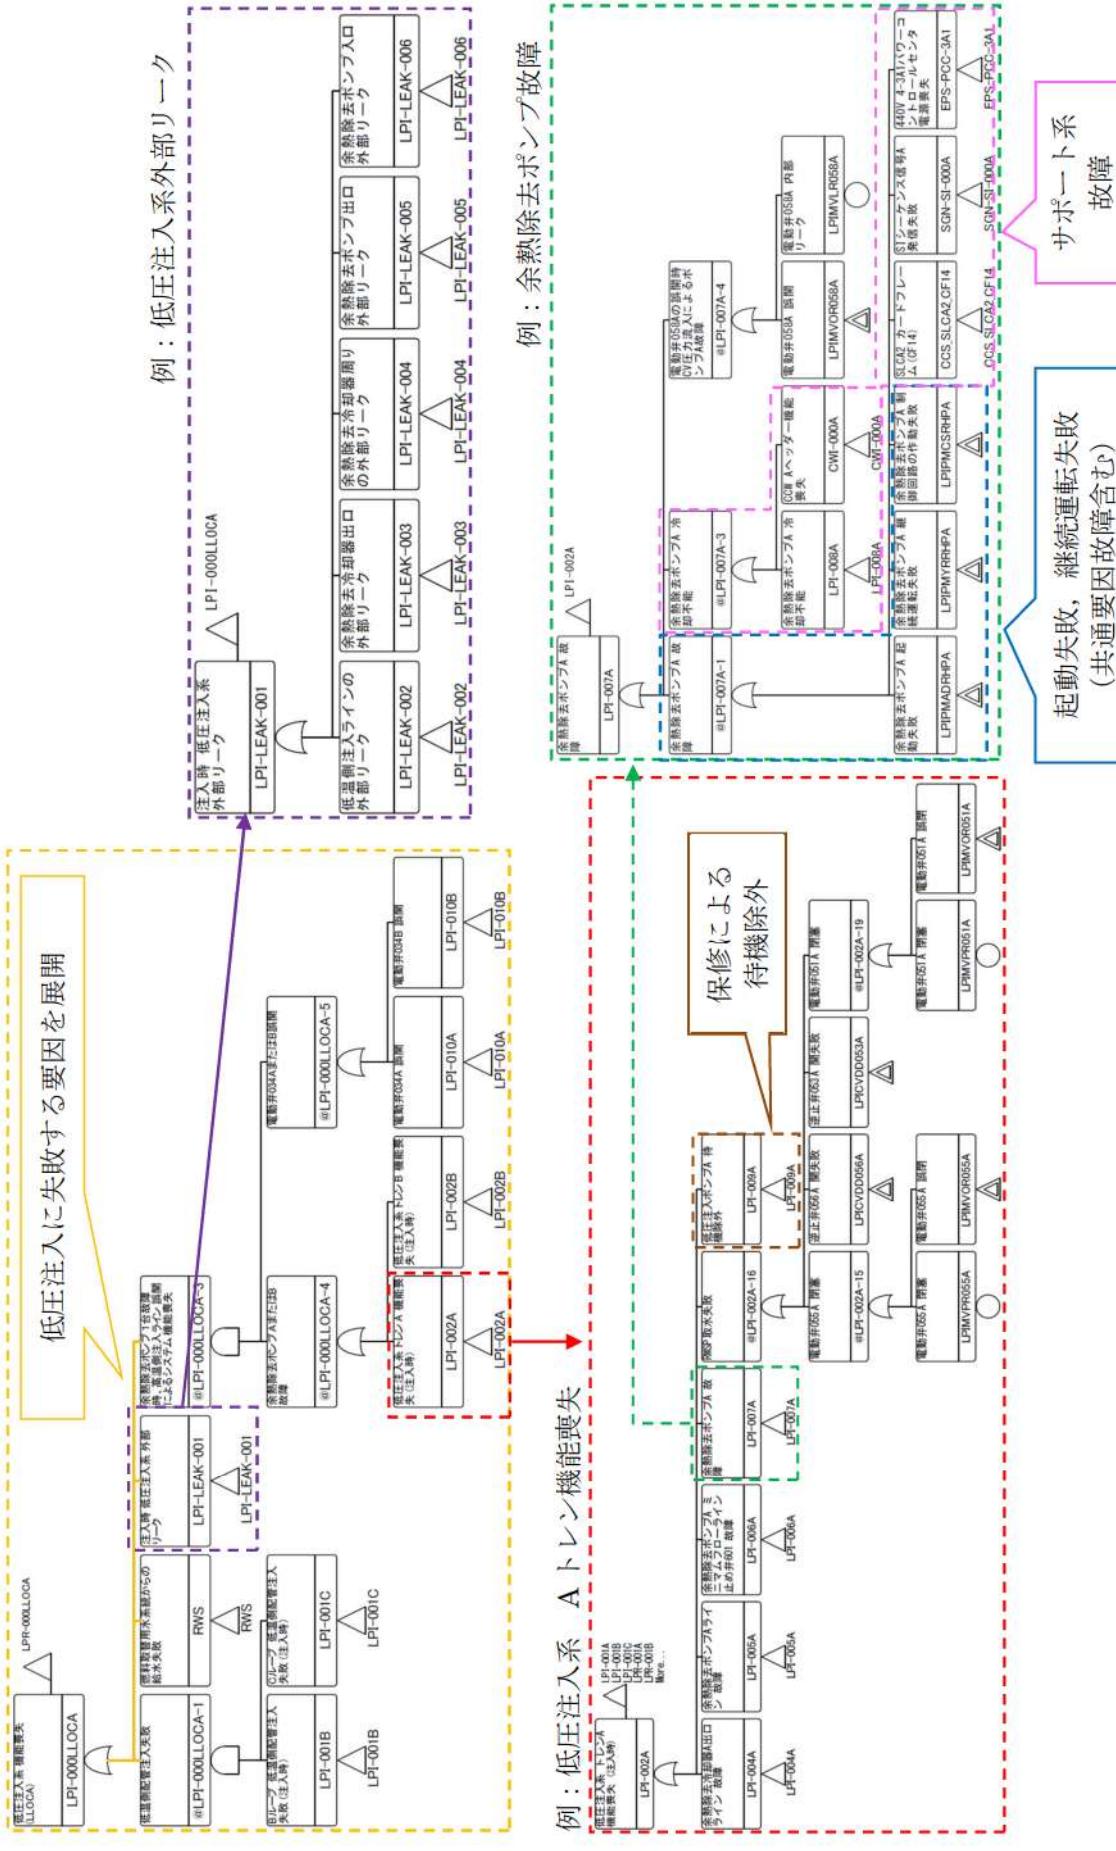

—補足 3. 1. 1. e-1-4—


第2図 低圧注入系（注入時）のフルトツリー評価例

ECCS再循環のシステム信頼性解析について


低圧再循環に関するシステム信頼性解析では、余熱除去ポンプの故障、系統内の弁の開閉失敗、オリフィス等からの外部リークや閉塞、サンプスクリーンの閉塞、電源等サポート系の機能喪失等、網羅的に機能喪失要因の分析を実施している。例として、第1図に低圧再循環のフォールトツリー概略図、第2図に低圧再循環時の簡略系統図を示す。

システム信頼性解析の結果、大破断LOCA時に低圧再循環機能を喪失する要因のうち主なものは以下のとおりであり、再循環への切替にかかる人的過誤が低圧再循環失敗原因の約80%を占める。


- ①再循環自動切替信号許可A, B操作失敗（約49%）
- ②運転員によるLOCA事象の診断失敗（約31%）
- ③再循環サンプスクリーンA, B閉塞の共通原因故障（約5%）
- ④余熱除去冷却器補機冷却水出口弁117A, B制御回路作動失敗の共通原因故障（約4%）

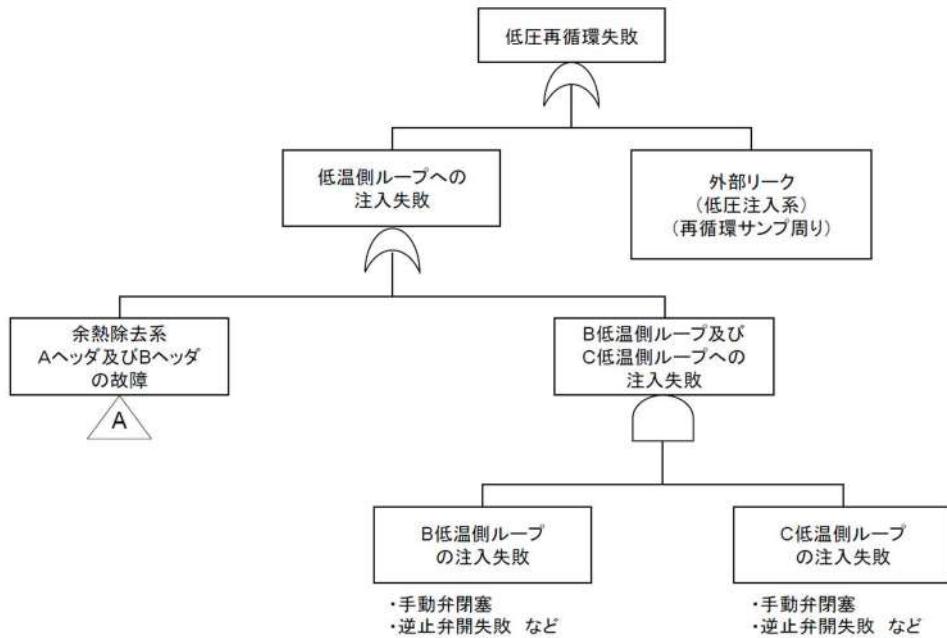

第1図 フォールトツリー概略図 (1/2)

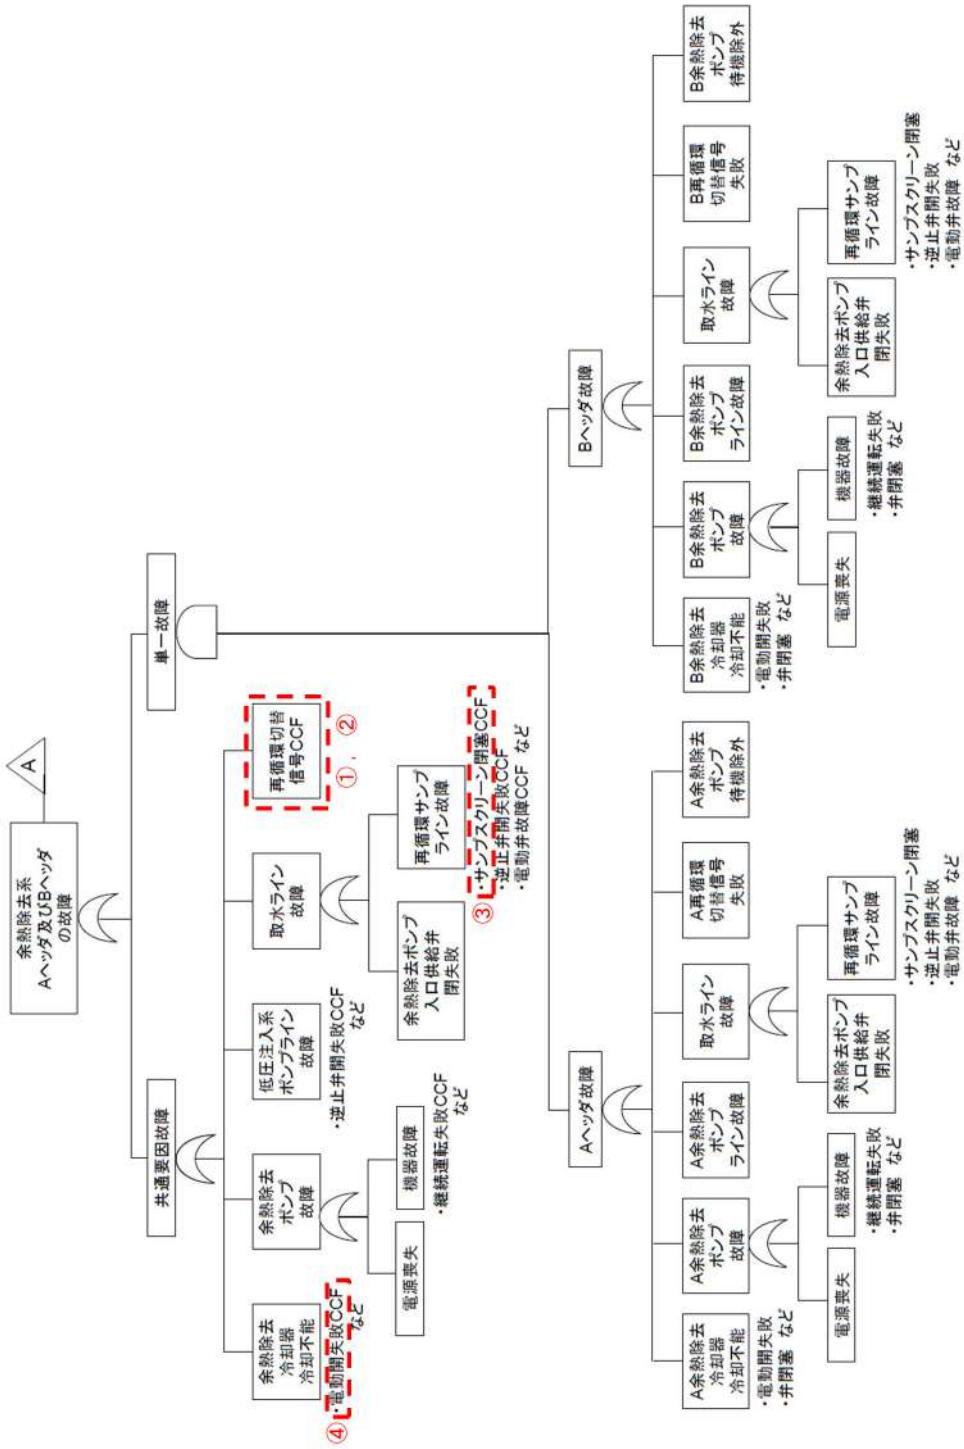

第1図 フォールトツリー概略図（2/2）

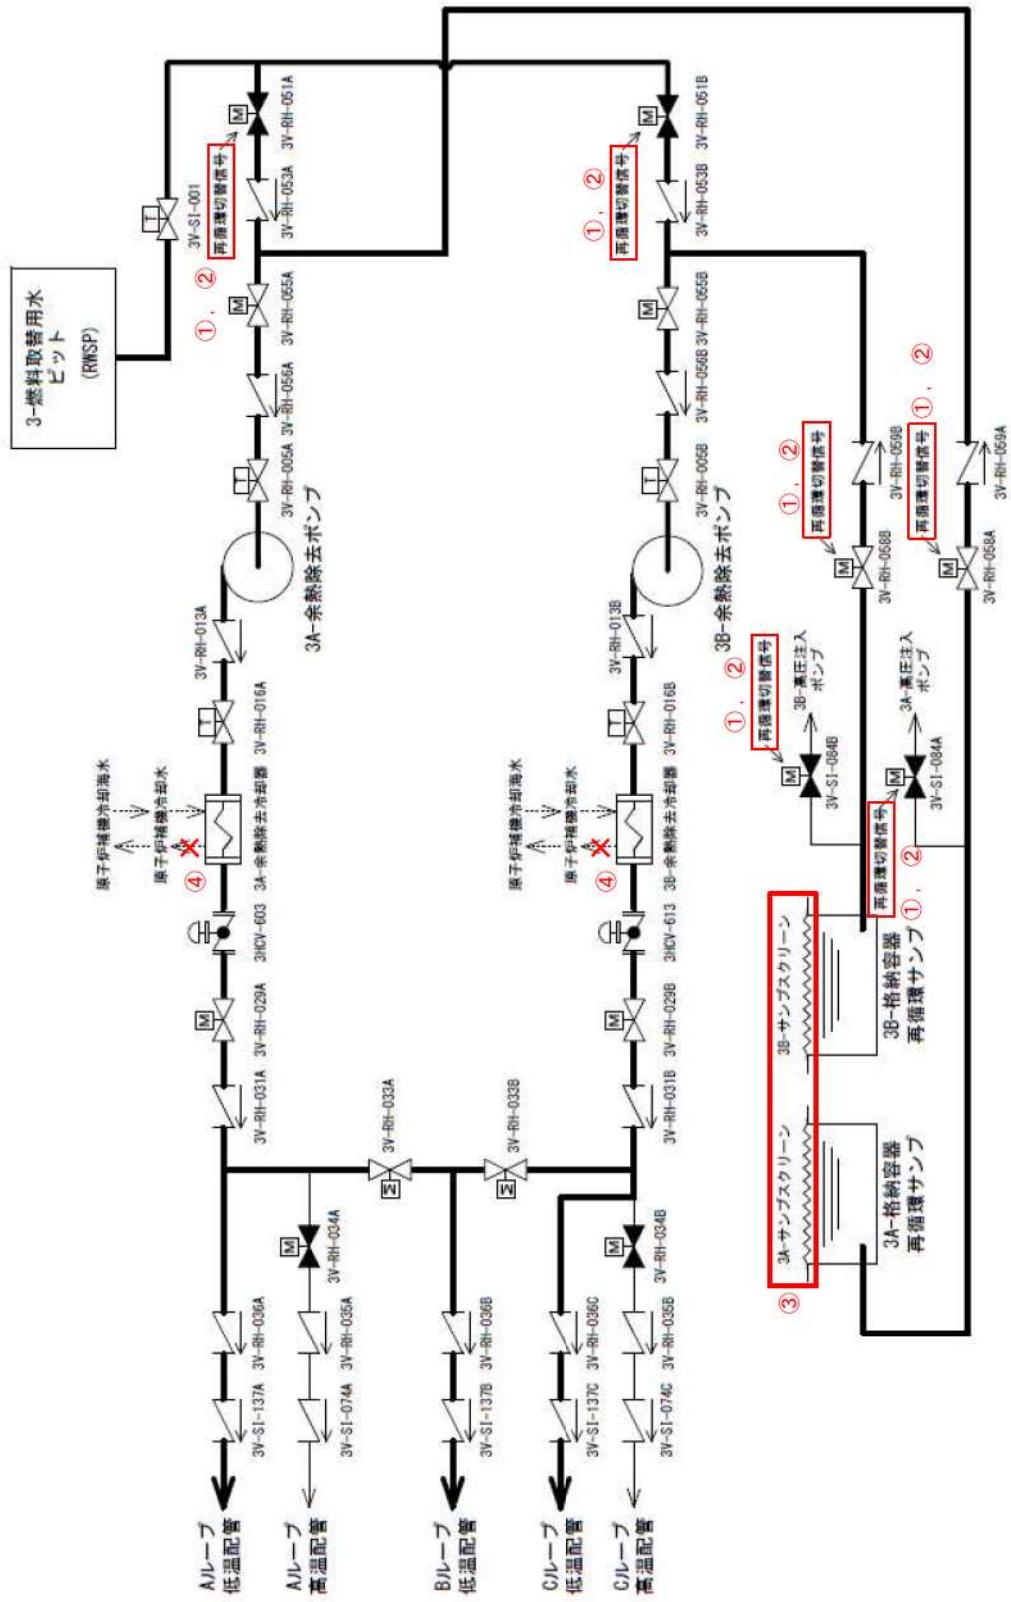

第2図 低圧注入系（再循環時）簡略系統図

添付2

格納容器再循環サンプスクリーンの閉塞確率について

格納容器再循環サンプスクリーンについては、LOCA時に発生するデブリを考慮した有効表面積を有する設計としており、閉塞することは考えにくい。仮に閉塞した場合においても、格納容器再循環サンプスクリーン閉塞時の運転要領（手順書）に従い、1系統の再循環機能の復旧を試みるとともに、RWSPへ水を補給し高圧注入ポンプによる1次冷却系への注入継続等を行うこととしている。

格納容器再循環サンプスクリーンに関しては閉塞した実績もないため、故障率が整備されていないものの、LOCA発生時においても容易に閉塞に至ることはないと考えられることから、機能が類似しているストレーナ／フィルタの故障率を代用している。ストレーナ／フィルタの閉塞は純水と海水に分かれているが、LOCA時のデブリ発生を考慮し、海水中の不純物による閉塞の実績があり故障率の高い海水におけるストレーナ／フィルタの故障率を使用している。なお、海水ストレーナ／フィルタの閉塞実績としては、これまでBWRプラントにおいて2件発生しており、海水ポンプ出口ストレーナに貝が付着したため、ECCS系の待機除外やプラントの出力制限を行った実績がある。

参考に、格納容器再循環サンプスクリーンの保守内容等について以下に示す。

格納容器再循環サンプスクリーンについて


○格納容器再循環サンプスクリーンの仕様及び保守内容

格納容器再循環サンプスクリーンは、旧原子力安全・保安院より平成20年2月27日に発出された「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について（内規）」に適合したものを設置している。

また、格納容器再循環サンプスクリーンは、定期事業者検査ごとに外観点検を実施し、プラント起動時には、スクリーンを閉塞させる異物がないことを検査等で確認している。

仕 様	表面積*	・約401m ² ×2系統
保守内容	外観点検	・格納容器再循環サンプスクリーンの養生を撤去していること ・床、壁、配管等にビニールテープ、養生シートの剥ぎ残しその他 異物がないこと
	検査	・サンプ内及びスクリーン流路を閉塞させるような異物が無いこと

*LOCA時の再循環環境下（設計事象ベース）のデブリ量に基づく設計であり、炉心溶融に伴うデブリ量については考慮していない。

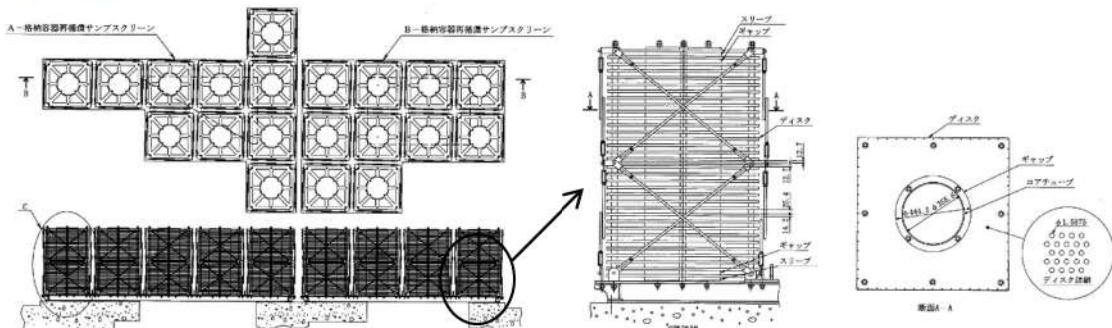


内部事象レベル1PRAにおけるサポート機能喪失の取扱いについて

個別の起因事象が発生した場合における各種緩和設備のフォールトツリーには電源、冷却水といったサポート系の喪失を基事象として取り扱っており、サポート系喪失が緩和設備の機能喪失のモードの1つとして考慮されている。

例えば2次冷却系の除熱機能喪失の起因事象の1つである主給水流量喪失と全交流動力電源喪失(SBO)が重畠した際には、下図に示す通り、全交流動力電源喪失により6.6kVの母線電源が機能喪失し、電動補助給水ポンプ等の緩和設備が機能喪失することとなり、その影響は評価結果に反映されることとなる。

したがって、内部事象PRAにおいては各起因事象発生時に「外部電源喪失」、「原子炉補機冷却機能喪失」といったサポート系機能喪失が重畠した場合の影響は、個別の事故シーケンスの評価結果の一部として考慮されている。

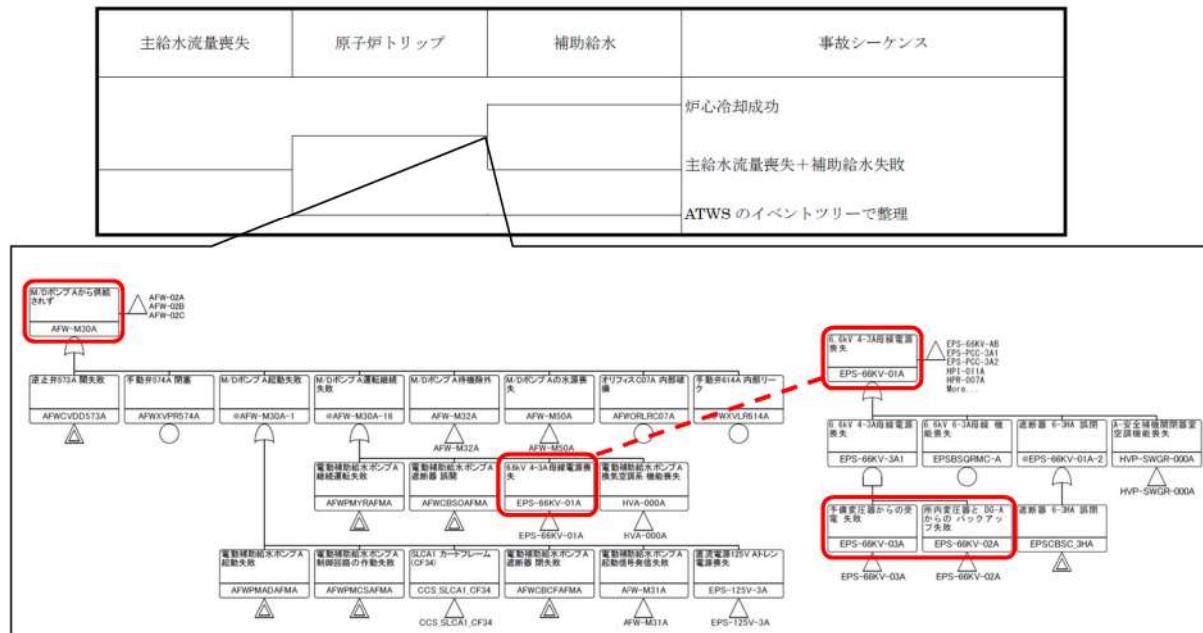

なお、サポート系以外の起因事象（LOCA、2次冷却系の破断、SGTR等）については、重畠して発生する確率が非常に小さいと考えられることから、起因事象の重畠は考慮していない。

(内部事象PRAでの具体例)

起因事象	発生頻度(／炉年)
大破断LOCA	2.2E-5
SGTR	2.4E-3
大破断LOCA+SGTR	起因事象の同時発生として考慮しない (算出例: 2.2E-5 × 2.4E-3 × 24 / 8760 = 1.4E-10)

ディーゼル発電機の故障率について

本評価における機器故障率データは、広く議論され認知されたものである「故障件数の不確実さを考慮した国内一般機器故障率の推定（平成21年5月公表）」（以下、「国内故障率データ」という。）を使用している。

ディーゼル発電機（以下、「D/G」という。）の故障率に係る次の項目について確認した結果を以下に示す。

1. プレコンディショニングと故障実績の関係
2. 機器故障率データ（米国故障率データ及び個別プラント故障率データ）
3. 内部事象レベル1 PRA の炉心損傷頻度に対する D/G 故障率の影響

1. プレコンディショニングと故障実績の関係

(1) 泊発電所3号炉におけるD/Gに係るプレコンディショニングの実施状況

泊発電所3号炉では、D/Gの定期試験及び定期事業者検査において、起動前のプレコンディショニング（「エアーランニング」を指す）を実施していない。

(2) プレコンディショニング中に発生した故障の扱い

プレコンディショニング中に発生した故障事象は、故障の判定基準上、故障として扱われる仕組みとなっており、実際、他プラントにおいてプレコンディショニング中に生じた故障事象が故障として収集されている。*

なお、定期事業者検査時の分解点検において故障を発見した時でも使用中に発生していた場合は、故障が発見された時点に起動又は作動要求があったものとして故障事象として収集している。

*国内故障率データは、「原子力発電所に関する確率論的安全評価用の機器故障率の算出（1982年度～1997年度 16カ年 49基データ 改訂版）」の故障の判定基準に従い、その情報がPRAで用いる故障実績とすべきか否か分析され、原子力リスク研究センター(NRRC)の原子力発電所信頼性データシステムに管理されている。

(3) 泊発電所3号炉におけるD/Gに係るプレコンディショニングと故障実績の関係

上記のとおり泊発電所3号炉ではD/Gの起動前にプレコンディショニングを実施していないが、国内故障率データにおいてはプレコンディショニング中の故障件数も収集されている。一方、国内故障率データにおいて、D/Gの全故障件数は19件であり、そのうち泊発電所3号炉のD/Gの故障件数は0件であり、泊発電所3号炉の個別プラントD/G故障率（詳細は2.に示す）は、一般機器故障率よりも低い値になると考えられる。

こうした状況から、プレコンディショニングはPRAに対して有意な影響を与えていないと考えられる。

2. 機器故障率データ

機器故障率データについて、国内故障率データの他に、米国故障率データがある。また、国内故障率データには、一般故障率の他に個別プラントの故障率が記載されている。D/G 故障率に係る国内故障率データと米国故障率データ及び個別プラント故障率データとの差異を以下に示す。

(1) 米国故障率データ

米国では、原子力発電運転協会（INPO）が管理する保守規則、MSPI, ROP 等をサポートするデータベースを基に、NRC が米国故障率データを公表している。

国内故障率データと米国故障率データにおける D/G 故障率（起動失敗）は下表のとおりであり、米国の D/G 故障率は、国内故障率データに対して約 2 倍となっている。なお、「継続運転失敗」については、米国故障率データが起動に失敗したデータと起動成功後に故障したデータを区別して計算しているのに対し、国内故障率データではこれらを区別せずに計算しており、同等の比較対象とならないと考えられる。

(2) 個別プラント故障率データ

「故障件数の不確実さを考慮した国内一般機器故障率の推定（平成 21 年 5 月公表）」には、プラント名称が示されていないものの、いくつかの機種についての感度解析として個別プラントの故障率が記載されている。そのうち、D/G 故障率（起動失敗）について、一般機器故障率及び個別プラント故障率の最大・最小値は下表のとおりであり、個別プラント故障率の最大値は、一般機器故障率に対して一般機器故障率の約 2 倍となっている。

第 1 表 D/G 故障率の比較

機器故障率 データ	国内故障率データ (一般機器故障率)	Component Reliability Data Sheet 2015 (2017 年 2 月 : NRC)	国内故障率データ (個別プラント故障率)
D/G 故障率	$1.5 \times 10^{-3} [1/D]$	$2.9 \times 10^{-3} [1/D]$	(最小) $3.8 \times 10^{-3} [1/D]$ (最大) $6.6 \times 10^{-4} [1/D]$

3. 内部事象レベル1 PRA の炉心損傷頻度に対する D/G 故障率の影響

2. に示すように、米国故障率データ及び個別プラント故障率データの最大値は国内故障率データに対して約 2 倍程度となっている。

そこで、泊発電所 3 号炉の内部事象レベル1 PRA について D/G 故障率を 2 倍にした場合の影響を確認するとともに、重要事故シーケンス選定への影響を確認した。D/G 故障率を 2 倍とした場合の事故シーケンス別の炉心損傷頻度を第 2 表に示す。

(1) 内部事象レベル1 PRA の炉心損傷頻度への影響について

- ・ 内部事象レベル1 PRA の炉心損傷頻度 (2.3×10^{-4} (／炉年)) は、D/G 故障率を 2 倍にしても約 0.4% の増加 (約 1×10^{-6} (／炉年)) にとどまった。
- ・ D/G 故障率に対して、感度を有する事故シーケンスグループは「全交流動力電源喪失」のみであり、それ以外の事故シーケンスグループについては感度がないことを確認した。「全交流動力電源喪失」に係る事故シーケンスに対する D/G 故障率の影響について以下に示す。

➤ 全交流動力電源喪失

全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」のみであり、当該事故シーケンスの炉心損傷頻度が約 1.3 倍となった。当該事故シーケンスに至る要因に「共通原因による D/G-A, B 起動失敗」等があり、D/G の故障率をそれぞれ 2 倍にしたことで、これらの要因の発生確率が高くなり、炉心損傷頻度が増加した。

第2表 D/G 故障率を2倍とした場合の事故シーケンス別の炉心損傷頻度

事故シーケンスグループ	事故シーケンス	炉心損傷頻度		
		(①)ベースケース	(②)感度解析 (D/G故障率2倍)	(②)/①
1 2次冷却系からの除熱機能喪失	小破断LOCA+補助給水失敗	1.0E-08	1.0E-08	1.0
	主給水流量喪失+補助給水失敗	6.2E-07	6.2E-07	1.0
	過渡事象+補助給水失敗	5.4E-06	5.4E-06	1.0
	手動停止+補助給水失敗	1.3E-05	1.3E-05	1.0
	外部電源喪失+補助給水失敗	1.3E-07	1.3E-07	1.0
	2次冷却系の破断+補助給水失敗	1.2E-06	1.2E-06	1.0
2 交流動力電源喪失	2次冷却系の破断+主蒸気隔離失敗	7.7E-11	7.7E-11	1.0
	蒸気発生器伝熱管破損+補助給水失敗	1.1E-07	1.1E-07	1.0
	外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失	3.5E-06	4.5E-06	1.3
	原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA	2.0E-04	2.0E-04	1.0
	原子炉補機冷却機能喪失+加圧器逃がし弁/安全弁LOCA	9.0E-07	9.0E-07	1.0
	原子炉補機冷却機能喪失+補助給水失敗	1.1E-08	1.1E-08	1.0
3 原子炉格納容器の除熱機能喪失	大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ注入失敗	3.0E-13	3.0E-13	1.0
	大破断LOCA+低圧再循環失敗+格納容器スプレイ再循環失敗	6.2E-12	6.2E-12	1.0
	中破断LOCA+格納容器スプレイ注入失敗	8.9E-09	8.9E-09	1.0
	中破断LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗	1.1E-08	1.1E-08	1.0
	小破断LOCA+格納容器スプレイ注入失敗	2.7E-08	2.7E-08	1.0
	小破断LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗	3.6E-08	3.6E-08	1.0
5 原子炉停止機能喪失	ATWS	1.2E-08	1.2E-08	1.0
	大破断LOCA+低圧注入失敗	2.9E-09	2.9E-09	1.0
	大破断LOCA+蓄圧注入失敗	9.4E-09	9.4E-09	1.0
	中破断LOCA+高压注入失敗	2.5E-11	2.5E-11	1.0
	中破断LOCA+高压注入失敗	3.5E-08	3.5E-08	1.0
	小破断LOCA+高压注入失敗	1.3E-06	1.3E-06	1.0
7 ECCS再循環機能喪失	大破断LOCA+低圧再循環失敗+高压再循環失敗	1.7E-08	1.7E-08	1.0
	中破断LOCA+高压再循環失敗	5.3E-08	5.3E-08	1.0
	小破断LOCA+高压再循環失敗	1.7E-07	1.7E-07	1.0
	インターフェイスシステムLOCA	3.0E-11	3.0E-11	1.0
	蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器の隔離失敗	2.8E-07	2.8E-07	1.0
	全CDF	2.3E-04	2.3E-04	1.0

(2) 重要事故シーケンス選定への影響について

第2表に示すとおり、D/G故障率に対して感度を有する事故シーケンスグループは「全交流動力電源喪失」のみであり、それ以外の事故シーケンスグループについては感度がないことを確認した。以上を踏まえ、「全交流動力電源喪失」について、重要事故シーケンス選定に対する影響を整理した。

➤ 全交流動力電源喪失

全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは「外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失」のみであり、当該事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定していることから、重要事故シーケンス選定上の影響はない。

4. まとめ

泊発電所3号炉ではD/Gのプレコンディショニングを実施しておらず、国内故障率データにおけるD/G故障件数が0件であることを踏まえると、プレコンディショニングはPRAに対して有意な影響を与えていないと考えられる。

また、泊発電所3号炉の内部事象レベル1PRA及び重要事故シーケンス選定について、国内故障率データと米国故障率データ及び個別プラントの故障率データにおけるD/G故障率の差異が約2倍であることを踏まえ、D/G故障率を2倍にした感度解析を実施し、影響がないことを確認した。

故障確率データがない機器について既存データを代用する場合の妥当性について

本評価において故障確率データについては、国内 21 カ年データ（「故障件数の不確実さを考慮した国内一般機器故障率の推定（平成 21 年 5 月公表）」）を用いている。本評価では、国内 21 カ年データにおいて整備されていない以下に示す機器については別の機器のデータを代用している。

なお、国内 21 カ年データに必要とする故障確率データがない場合については、同データベースの他の機器の故障率を代用することとしている。これは、原子力発電所における運転・保守に依存する機器の運転期間、点検頻度等の違い、また、対象機器の故障率算出のためのバウンダリ、故障モード等の設定等の本データベースの特殊性から、他のデータベースの適用が困難と考えているためである。

以下に故障率を代用した機器について、その考え方について示す。

1. 機器故障率を代用した機器

(1) 空調用冷凍機

空調用冷凍機については、「電動ポンプ（純水）」を代用し、「空調用冷凍機起動失敗」及び「空調用冷凍機継続運転失敗」の故障率をそれぞれ「電動ポンプ（純水）起動失敗」及び「電動ポンプ（純水）継続運転失敗」の故障率として評価を実施している。

これは、「空調用冷凍機」が電動機器であるため、電動ポンプ（純水）の故障率を代用したものである。

(2) 空気圧縮機

空気圧縮機については、「電動ポンプ（純水）」を代用し、「空気圧縮機起動失敗」及び「空気圧縮機継続運転失敗」の故障率をそれぞれ「電動ポンプ（純水）起動失敗」及び「電動ポンプ（純水）継続運転失敗」の故障率として評価を実施している。

これは、「空気圧縮機」が冷却（原子炉補機冷却水系）を必要とする電動機器であるため、電動ポンプ（純水）の故障率を代用したものである。

(3) スプレイヘッダ

スプレイヘッダについては、「配管（3インチ未満）」を代用し、「スプレイヘッダ閉塞」及び「スプレイヘッダリーク」の故障率をそれぞれ「配管（3インチ未満）閉塞」及び「配管（3インチ未満）リーク」の故障率として評価を実施している。

これは、「スプレイヘッダ」の構造が 3 インチ未満の配管の構造と類似しているため、配管（3 インチ未満）の故障率を代用したものである。

(4) 空気熱交換器（流体式）

空気熱交換器（流体式）については、「熱交換器」を代用し、「空気熱交換器

（流体式）伝熱管閉塞」，「空気熱交換器（流体式）伝熱管破損」及び「空気熱交換器（流体式）外部リーク」の故障率をそれぞれ「熱交換器伝熱管閉塞」，「熱交換器伝熱管破損」及び「熱交換器外部リーク」の故障率として評価を実施している。

これは，「空気熱交換器（流体式）」の機能が熱交換器の機能と類似しているため，熱交換器の故障率を代用したものである。

(5) 空気除湿装置

空気除湿装置については，「熱交換器」を代用し，「空気除湿装置伝熱管閉塞」，「空気除湿装置伝熱管破損」及び「空気除湿装置外部リーク」の故障率をそれぞれ「熱交換器伝熱管閉塞」，「熱交換器伝熱管破損」及び「熱交換器外部リーク」の故障率として評価を実施している。

これは，「空気除湿装置」の機能が熱交換器の機能と類似しているため，熱交換器の故障率を代用したものである。

(6) フィルタ（空気）

フィルタ（空気）については，「ストレーナ／フィルタ（純水等）」を代用し，「フィルタ（空気）閉塞」，「フィルタ（空気）内部破損」及び「フィルタ（空気）外部リーク」の故障率をそれぞれ「ストレーナ／フィルタ（純水等）閉塞」，「ストレーナ／フィルタ（純水等）内部破損」及び「ストレーナ／フィルタ（純水等）外部リーク」の故障率として評価を実施している。

これは，「フィルタ（空気）」の機能がストレーナ／フィルタ（純水等）の機能と類似しているため，ストレーナ／フィルタ（純水等）の故障率を代用したものである。

(7) サンプスクリーン

サンプスクリーンについては，「ストレーナ／フィルタ（海水）」を代用し，「サンプスクリーン閉塞」の故障率を「ストレーナ／フィルタ（海水）閉塞」の故障率として評価を実施している。

これは，「サンプスクリーン」の機能がストレーナ／フィルタの機能と類似しており，また，サンプに不純物が溜まる状況を海中の不純物による閉塞として考慮するため，ストレーナ／フィルタ（海水）の故障率を代用したものである。

(8) 逆止ダンパ

逆止ダンパについては，「ダンパ」を代用し，「逆止ダンパ開失敗」，「逆止ダンパ閉失敗」，「逆止ダンパ内部リーク」及び「逆止ダンパ外部リーク」の故障率をそれぞれ「ダンパ開失敗」，「ダンパ閉失敗」，「ダンパ内部リーク」及び「ダンパ外部リーク」の故障率として評価を実施している。

これは，「逆止ダンパ」のトラブル情報はあるものの，PRA バウンダリ外として故

障率データは整備されておらず、機能がダンパの機能と類似しているため、ダンパの故障率を代用したものである。

(9) 制御用空気だめ

制御用空気だめについては、「タンク」を代用し、「制御用空気だめ閉塞」及び「制御用空気だめ破損」の故障率をそれぞれ「タンク閉塞」及び「タンク破損」の故障率として評価を実施している。

これは、「制御用空気だめ」の機能がタンクの機能と類似しているため、タンクの故障率を代用したものである。

(10) ピット／サンプ

ピット／サンプについては、「タンク」を代用し、「ピット／サンプ閉塞」の故障率を「タンク閉塞」の故障率として評価を実施している。

これは、「ピット／サンプ」の機能がタンクの機能と類似しているため、タンクの故障率を代用したものである。

(11) 電源切替用コンタクタ

電源切替用コンタクタについては、「リレー」を代用し、「電源切替用コンタクタ不動作」及び「電源切替用コンタクタ誤動作」の故障率をそれぞれ「リレー不動作」及び「リレー誤動作」の故障率として評価を実施している。

これは、「電源切替用コンタクタ」の機能がリレーの機能と類似しているため、リレーの故障率を代用したものである。

(12) ドロッパバイパス開閉器

ドロッパバイパス開閉器については、「遮断器」を代用し、「ドロッパバイパス開閉器開失敗」、「ドロッパバイパス開閉器閉失敗」、「ドロッパバイパス開閉器誤閉」及び「ドロッパバイパス開閉器誤開」の故障率をそれぞれ「遮断器開失敗」、「遮断器閉失敗」、「遮断器誤閉」及び「遮断器誤開」の故障率として評価を実施している。

これは、「ドロッパバイパス開閉器」の機能が遮断器又はリレーの機能と類似しており、強電機器であるため、遮断器の故障率を代用したものである。

(13) NFB

NFBについては、「遮断器」を代用し、「NFB開失敗」、「NFB閉失敗」、「NFB誤閉」及び「NFB誤開」の故障率をそれぞれ「遮断器開失敗」、「遮断器閉失敗」、「遮断器誤閉」及び「遮断器誤開」の故障率として評価を実施している。

これは、「NFB」の機能が遮断器の機能と類似しているため、遮断器の故障率を代用したものである。

(14) トルクスイッチ

トルクスイッチについては、「リミットスイッチ」を代用し、「トルクスイッチ不動作」及び「トルクスイッチ誤動作」の故障率をそれぞれ「リミットスイッチ不動作」及び「リミットスイッチ誤動作」の故障率として評価を実施している。

これは、「トルクスイッチ」の機能がリミットスイッチの機能と類似しているため、リミットスイッチの故障率を代用したものである。

(15) 後備用定電圧装置

後備用定電圧装置については、「インバータ（バイタル）」を代用し、「後備用定電圧装置機能喪失」の故障率を「インバータ（バイタル）機能喪失」の故障率として評価を実施している。

これは、「後備用定電圧装置」の機能がインバータの機能と類似しているため、インバータ（バイタル）の故障率を代用したものである。

(16) ヒートトレース

ヒートトレースについては、「ヒーター」を代用し、「ヒートトレース機能喪失」の故障率を「ヒーター機能喪失」の故障率として評価を実施している。

これは、「ヒートトレース」の機能がヒーターの機能と類似しているため、ヒーターの故障率を代用したものである。

2. 国内 21 カ年データ以外のデータベース

本評価において、国内一般機器故障率から故障率を代用した機器について、他のデータベースを調査し、故障率の有無及び故障率が掲載されている場合は、その代用の可能性について検討した。代用している機器に関する他のデータベースにおける記載について表に示す。

表 代用している機器に関する他のデータベースにおける記載 (1/2)

代用している 機器		NUREG/CR-6928	国内 21 カ年データ
空調用冷凍機	起動失敗	2.0E-03 (/d) (待機状態) 1.0E-02 (/d) (運転状態)	8.0E-05 (/d)
		2.5E-03 (/h) (待機状態で起動後最初の 1 時間)	1.1E-6 (/h)
	継続運転失敗	9.0E-04 (/h) (待機状態で起動後 1 時間以降)	
		9.0E-05 (/h) (運転状態)	
空気圧縮機	起動失敗	7.0E-03 (/d) (待機状態) 1.2E-02 (/d) (運転状態)	8.0E-05 (/d)
		3.0E-03 (/h) (待機状態で起動後最初の 1 時間)	1.1E-06 (/h)
	継続運転失敗	2.5E-03 (/h) (待機状態で起動後 1 時間以降)	
		9.0E-05 (/h) (運転状態)	
ガスター・ビン 駆動ポンプ	起動失敗	2.5E-02 (/d) (待機状態)	2.3E-02 (/d)
	継続運転失敗	2.0E-03 (/h) (起動後最初の 1 時間)	2.6E-03 (/h)
		8.0E-04 (/h) (起動後 1 時間以降)	
		—	—
スプレイヘッダ	閉塞	—	6.6E-10 (/h)
	リーク	—	6.6E-10 (/h)
空気熱交換器 (流体 式)	伝熱管閉塞	—	7.1E-08 (/h)
	伝熱管破損	—	2.6E-08 (/h)
	外部リーク	—	8.8E-09 (/h)
空気除湿装置	伝熱管閉塞	—	7.1E-08 (/h)
	伝熱管破損	—	2.6E-08 (/h)
	外部リーク	—	8.8E-09 (/h)
フィルタ (空気)	閉塞	—	9.9E-09 (/h)
	内部破損	—	9.9E-09 (/h)
	外部リーク	—	9.9E-09 (/h)
吐出消音器	閉塞	—	9.9E-09 (/h)
	内部破損	—	9.9E-09 (/h)
	外部リーク	—	9.9E-09 (/h)
サンプスクリーン	閉塞	—	2.8E-07 (/h)
逆止ダンパ	開失敗	—	2.5E-05 (/d)
	閉失敗	—	1.1E-05 (/d)
	内部リーク	—	5.5E-09 (/h)
	外部リーク	—	5.5E-09 (/h)
制御用空気だめ	閉塞	—	3.2E-08 (/h)
	破損	—	3.2E-08 (/h)
ピット／サンプ	閉塞	—	3.2E-08 (/h)

表 代用している機器に関する他のデータベースにおける記載（2/2）

代用している 機器		NUREG/CR-6928	国内 21 カ年データ
電源切替用 コンタクタ	不動作	—	1.5E-09 (/h)
	誤動作	—	3.0E-09 (/h)
ドロップバイパス 開閉器	開失敗	—	2.2E-05 (/d)
	閉失敗	—	4.8E-05 (/d)
	誤閉	—	8.7E-09 (/h)
	誤開	—	4.7E-08 (/h)
NFB	開失敗	2.5E-03 (/d)	2.2E-05 (/d)
	閉失敗	2.5E-03 (/d)	4.8E-05 (/d)
	誤閉	1.5E-07 (/h)	8.7E-09 (/h)
	誤開	1.5E-07 (/h)	4.7E-08 (/h)
トルクスイッチ	不動作	—	5.5E-09 (/h)
	誤動作	—	3.1E-09 (/h)
後備用定電圧装置	機能喪失	—	3.8E-07 (/h)
電流／電圧・ 電圧変換器	不動作	—	5.8E-09 (/h)
	高出力／ 低出力	—	2.1E-08 (/h)
バイステーブル	不動作	5.0E-04 (/d)	6.6E-09 (/h)
	誤動作	—	9.2E-08 (/h)
ヒートトレース	機能喪失	—	1.3E-08 (/h)
空気熱交換器 (電気式)	機能喪失	—	1.3E-08 (/h)

今回調査した結果得られた機器故障率については、本評価で使用したデータと比べて数桁高い値となっているデータもあり、該当する機器の故障率を使用した場合、全体的なリスクの傾向を把握する上でバランスを欠いた評価となる可能性があることから、適切ではないと考えられる。

機器故障率を代用しているものについては、本来、他の機器故障率データと同様に、国内プラントの実績に基づくデータを使用することが適切である。機器故障率が整備されていないデータの収集・評価については、現在電力中央研究所原子力リスク研究センターにて検討がなされていることから、その結果について適応性を検討していく。

人間信頼性評価手法について

人的過誤確率の評価手法にTHERP手法を適用した。以下に操作失敗及び読み取り失敗の評価手法と診断過誤の評価手法を示す。

(1) 操作失敗及び読み取り失敗の評価手法

THERP手法では、1つの運転員操作を複数の基本的なタスクに分けて評価を行う。定量化に使用するデータは、NUREG/CR-1278のデータベースに記載されている値を引用する。THERP手法の手順は次の通りである。

(a) 解析条件及び仮定の設定 :

当該操作に関わる操作員の数と操作員間の依存性レベル、操作員のストレスレベル等、解析に必要な条件と仮定を設定する。

- ・ 依存性レベルについて、二人チームの操作員による現場操作は緊急度等の観点で事故前は‘中依存’、事故後は‘高依存’と設定。また、事故後の中央操作は指揮命令系統等の観点から操作員－当直主任間は‘高依存’、操作員－当直課長間は‘中依存’と設定。
- ・ ストレスレベルについては、時間的余裕等の観点から事故前の操作は‘最適’、事故後の操作は‘高い’と設定。

依存性レベル	ストレスレベル
ゼロ依存	非常に低い
低依存	最適
中依存	高い
高依存	極度に高い
完全依存	

(b) タスク分析 :

- (a) で設定した条件や仮定に基づき、タスク分析を実施する。タスク分析で対象とする操作は、運転手順書に記載されている作業手順に基づく操作である。

(c) 不確定性解析 :

タスク分析結果に基づいて不確定性解析を実施し、人間信頼性解析（以下、「HRA」という。）イベントツリーを用いて、人的過誤率の平均値及びエラーファクターを評価する。

具体的な評価事例（事故後の弁の操作忘れ（現場））

(a) 条件及び仮定の設定

- (i) 本操作は現場で行われるものであり、十分な経験を有した二人のチームの操作員

によって行われる。

- (ii) 操作は中制室からの口頭指示により行われ、指示は個々の操作に対して具体的に示されるものとする。
- (iii) 弁のラベルは明瞭であり、容易に識別が行えるものとする。
- (iv) 操作は事故時のものであり、ストレスレベルは高い状態である。
- (v) 同チームの運転員の回復操作を期待できる。
- (vi) 運転員と同チーム員間の依存性レベルは高依存とする。

(b) タスク分析

タスク分析では、下記の表を作成し、それぞれの項目に必要事項を記入する。

操作	ポテンシャルエラー		THERP表番号	ハンドブック項目番号	NHEP値	EF	ストレス／スキルファクター	BHEP値
弁の操作失敗(現場)	A1	口頭での指示項目の実施を忘れる	20-8	#1	1.0E-03	3	2	2.0E-03
	A2	弁の選択エラー	20-13	#2	3.0E-03	3	2	6.0E-03

① NHEP値、EF (エラーファクター)

THERP表番号及びハンドブック項目番号に基づいて、NHEP (Nominal HEP) 値及びEFを入力する。

② ストレス／スキルファクター

操作員のストレスレベルや熟練度に応じてストレス／スキルファクターの値を決定する。ストレスレベルは次の通りである。

－非常に低い： 2

－ 最適 : 1

－ 高い : 2


－ 極度に高い : 5

条件及び仮定 (iv)

③ BHEP値

BHEP (Basic HEP) 値はNHEP値とストレス／スキルファクターの積として計算する。

(c) 不確定性解析

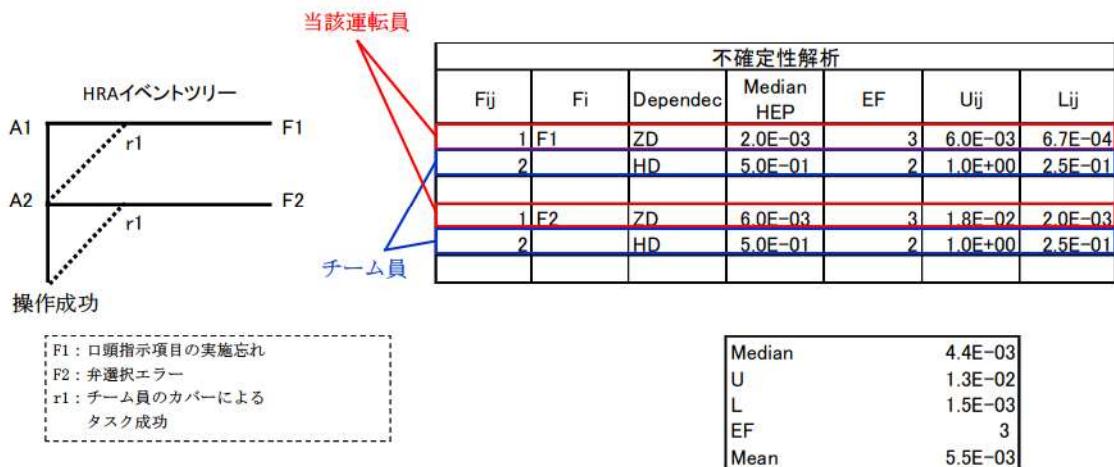

タスク分析の結果を用いて上記の表を作成し、不確定性解析から人的過誤確率の平均値 (Mean) 及びEFを定量化する。

不確定性解析の手法は、NUREG/CR-1278に従う。

①運転員の操作条件

F_{ij} には、実際の運転員の人数を記載する。また、 F_i はタスク分析における一つのポテンシャルエラーに対する失敗確率に該当する。

②運転員の依存性

設定した条件に基づき、依存性を考慮したサブタスクの失敗確率Nを入力する。依存性レベル及びその失敗確率は、以下の通りである。

依存性 レベル			条件付確率
ゼロ依存	Zero Dependency	ZD	N
低依存	Low Dependency	LD	0.05
中依存	Moderate Dependency	MD	0.15
高依存	High Dependency	HD	0.5
完全依存	Complete Dependency	CD	1.0

条件及び仮定 (vi)

N: サブタスクの失敗確率

③Median HEPとEF (当該運転員 : F_{ij} 列番号 1)

当該運転員には、タスク分析で得られたBHEP (Median HEP) と、EFを入力する。

④上限値Uijと下限値Lij（当該運転員：Fij列番号1）

それぞれ以下の式により算出する。

$$(上限値Uij) = (\text{Median HEP}) \times (\text{EF})$$

$$(下限値Lij) = (\text{Median HEP}) \div (\text{EF})$$

⑤Median HEP（チーム員：Fij列番号2）

チーム員には②の運転員の依存性を考慮した条件付確率をMedian HEPとして入力する。

⑥上限値Uijと下限値Lij（チーム員：Fij列番号2）

THERPのTable20-21で記載されている上限値Uij及び下限値Lijを入力する。

⑦EF（チーム員：Fij列の番号2）

EFの定義に基づき以下の式で算出する。

$$(\text{EF}) = \sqrt{\frac{Uij}{Lij}}$$

作成した表を基に、 NUREG/CR-1278 AppendixA P. A-8～A10に記載されている各Stepに従って計算を実施すると、 人的過誤確率は5.5E-03、 EFは3と求められる。

ポテンシャルエラー

A1 口頭での指示項目の実施を忘れる

Table 20-8 Estimated probabilities of errors in recalling oral instruction items not written down* (from Table 15-1)

HEPs as a function of number of items to be remembered**

Number of Oral Instruction Items or Perceptual Units	Pr[F] to recall item "N," order of recall not important	Pr[F] to recall all items, order of recall not important		Pr[F] to recall all items, order of recall is important	
		(a) HEP	EF	(b) HEP	EF
Item [†]					
条件及び仮定 (ii) 指示は個別の操作に対して1つずつ出される ため(a)、(b)、(c)の区別なし		Oral instructions are detailed:			
(1)	1 ⁺⁺	.001	3	.001	3
(2)	2	.003	3	.004	3
(3)	3	.01	3	.02	5
(4)	4	.03	5	.04	5
(5)	5	.1	5	.2	5
		Oral instructions are general:			
(6)	1 ⁺⁺	.001	3	.001	3
(7)	2	.006	3	.007	3
(8)	3	.02	5	.03	5
(9)	4	.06	5	.09	5
(10)	5	.2	5	.3	5

*It is assumed that if more than five oral instruction items or perceptual units are to be remembered, the recipient will write them down. If oral instructions are written down, use Table 20-5 for errors in preparation of written procedures and Table 20-7 for errors in their use.

**The first column of HEPs (a) is for individual oral instruction items, e.g., the second entry, .003 (item 2a), is the Pr[F] to recall the second of two items, given that one item was recalled, and order is not important. The HEPs in the other columns for two or more oral instruction items are joint HEPs, e.g., the .004 in the second column of HEPs is the Pr[F] to recall both of two items to be remembered, when order is not important. The .006 in the third column of HEPs is the Pr[F] to recall both of two items to be remembered in the order of performance specified. For all columns, the EFs are taken from Table 20-20 as explained in Chapter 15.

[†]The term "item" for this column is the usual designator for tabled entries and does not refer to an oral instruction item.

⁺⁺The Pr[F]s in rows 1 and 6 are the same as the Pr[F] to initiate the task.

ポテンシャルエラー

A2 弁の選択エラー

Table 20-13 Estimated HEPs for selection errors for locally operated valves (from Table 14-1)

Item	Potential Errors	HEP	EF
Making an error of selection in changing or restoring a locally operated valve when the valve to be manipulated is			
(1)	Clearly and unambiguously labeled, set apart from valves that are similar in <u>all</u> of the following: size and shape, state, and presence of tags*	.001	3
(2)	Clearly and unambiguously labeled, part of a group of two or more valves that are similar in <u>one</u> of the following: size and shape, state, or presence of tags*	.003	3
(3)	Unclearly or ambiguously labeled, set apart from valves that are similar in <u>all</u> of the following: size and shape, state, and presence of tags*	.005	3
(4)	Unclearly or ambiguously labeled, part of a group of two or more valves that are similar in <u>one</u> of the following: size and shape, state, or presence of tags*	.008	3
(5)	Unclearly or ambiguously labeled, part of a group of two or more valves that are similar in <u>all</u> of the following: size and shape, state, and presence of tags*	.01	3

* Unless otherwise specified, Level 2 tagging is presumed. If other levels of tagging are assessed, adjust the tabled HEPs according to Table 20-15.

Table 20-21 Approximate CHEPs and their UCBs for dependence levels* given FAILURE on the preceding task (from Table 7-3)

Levels of Dependence		当該運転員の Median HFP 該当条件	BHEPs		
Item		(a)	(b)	(c)	
(1)	ZD**	≤ .01	.05 (EF=5)	.1 (EF=5)	
		.15 (EF=5)	.2 (EF=5)	.25 (EF=5)	
Levels of Dependence		Nominal CHEPs and (Lower to Upper UCBs) [†]			
Item		(a)	(b)	(c)	
(2)	LD	.05 (.015 to .15)	.1 (.04 to .25)	.15 (.05 to .5)	
(3)	MD	.15 (.04 to .5)	.19 (.07 to .53)	.23 (.1 to .55)	
(4)	HD	.5 (.25 to 1.0)	.53 (.28 to 1.0)	.55 (.3 to 1.0)	
(5)	CD	1.0 (.5 to 1.0)	1.0 (.53 to 1.0)	1.0 (.55 to 1.0)	
		(d)	(e)	(f)	
(2)	LD	.19 (.05 to .75)	.24 (.06 to 1.0)	.29 (.08 to 1.0)	
(3)	MD	.27 (.1 to .75)	.31 (.1 to 1.0)	.36 (.13 to 1.0)	
(4)	HD	.58 (.34 to 1.0)	.6 (.36 to 1.0)	.63 (.4 to 1.0)	
(5)	CD	1.0 (.58 to 1.0)	1.0 (.6 to 1.0)	1.0 (.63 to 1.0)	

* Values are rounded from calculations based on Appendix A. All values are based on skilled personnel (i.e., those with >6 months experience on the tasks being analyzed.

** ZD = BHEP. EFs for BHEPs should be based on Table 20-20.

† Linear interpolation between stated CHEPs (and UCBs) for values of BHEPs between those listed is adequate for most PRA studies.

(2) 診断過誤の評価手法

診断過誤はTHERPの時間信頼性曲線を用いて評価する。

THERPの時間信頼性曲線には、診断過誤率の上限値、中央値、下限値が示されており、それぞれ適用基準が異なる。以下に各診断過誤率を使用する条件を示す。

一下限値：当該診断により運転員の行う操作が、事故発生後に初めて移行する事故時運転手順書に記載されている場合。

一中央値：当該診断により運転員の行う操作が、事故発生後に初めて移行する事故時運転手順書に記載されている場合。

一上限値：事故時運転手順書に記載がない操作をモデル化する場合。

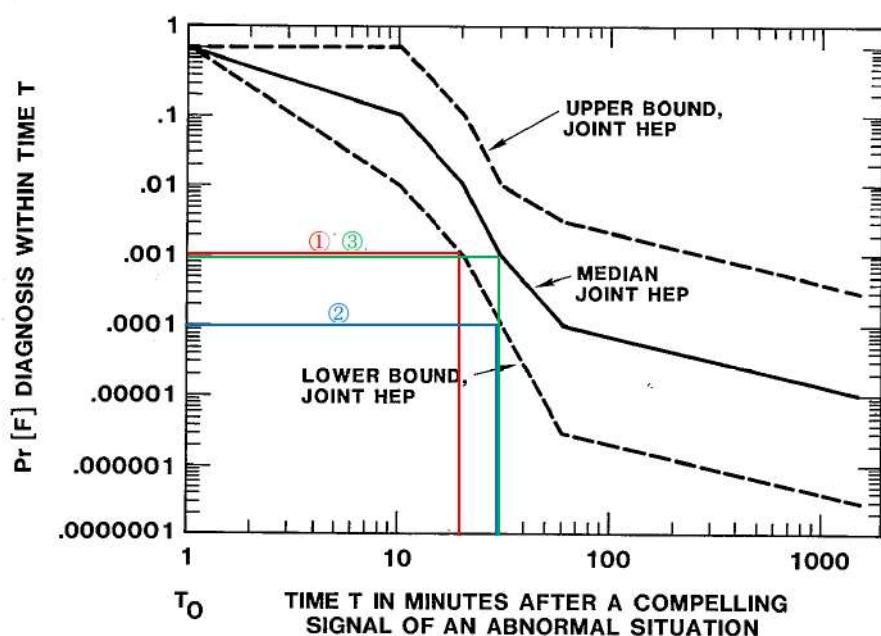


図 THERP の時間信頼性曲線

THERPの時間信頼性曲線を用いて評価した各診断項目の結果を以下の表に示す。

診断項目	時間信頼性曲線	余裕時間 (min)	診断過誤率	
			Median	Mean
① 1次冷却材の喪失 SGTRの発生	下限値	30	1.0E-4	2.7E-4
② 2次系破断の発生	下限値	20	1.0E-3	2.7E-3
③ 補機冷却系の故障	中央値	30	1.0E-3	2.7E-3

起因事象発生前の人的過誤として評価した事例の抽出過程について

起因事象発生前の人的過誤の評価事例については、以下のとおり①人的過誤の抽出、
②抽出した人的過誤のスクリーニングにより選定している。
原子炉補機冷却海水系における抽出検討例を表に示す。

1. 起因事象発生前の人的過誤の抽出

起因事象発生前に本来の待機状態等と異なる状態にある確率を評価することを目的として、以下の方法により検討対象となる人的過誤を抽出する。

- ・起因事象発生前の人的過誤の抽出に当たっては、日本原子力学会が発行した「原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準（レベル1 PSA 編）：2008」の考え方を参考に、起因事象発生前の人的過誤のモードとして以下を考慮した。

モード1：待機状態又は運転状態への復旧

モード2：起動信号又は設定点の復旧、再設定

モード3：通電状態への復旧

- ・起因事象発生前の人的過誤の抽出においては、システム信頼性解析においてモデル化される機器又はシステムに関して、運転要領等を調査、分析することによって、人間信頼性解析においてモデル化すべき保守、試験等を同定した。なお、状態が中央制御室で確認可能であり、日常的に複数の運転員によって管理／監視されると考えられるポンプ、ファン、コンプレッサ、電動弁、空気作動弁、空気作動ダンパ等の動的機器や安全注入信号や原子炉停止信号等の信号系等については、復旧し忘れの確率は十分小さいと判断し対象外とした。

2. 抽出した人的過誤のスクリーニング

上記 1. により抽出された手動弁及び手動ダンパについてレベル 1 PSA 学会標準解説を参照し、以下の観点からスクリーニングを実施した。

- (1) 出力運転時において、試験／点検等のための [] があるか
- (2) 原子炉起動前に [] が十分に確認されているか
- (3) 高頻度で [] の確認を行うか
- (4) [] で確認可能であるか
- (5) [] が発生した場合において、当該システムに影響を与えるか

3. 起因事象発生前の人的過誤の抽出結果

上記 1. 及び 2. に基づき、待機状態である B 及び D の原子炉補機冷却海水ポンプ出口側の手動弁の戻し忘れを抽出した。

[] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表 起因事象発生前の人的過誤の抽出検討例（原子炉補機冷却海水系）

③PRA番号	④機器名	⑤通常時の状態	A) 出力運転時において、試験／点検等のための操作があるか □	⑥調査結果				⑨内容	⑩HEP	⑪備考
				B) 原子炉起動前に□小 +分に確認されているか	C) 高頻度で□の確認を行つか らるる記録式要則	D) □で確認可能であるか	E) □が発生した場合において、当該システムに影響を与えるか			
531A	手動弁 531A	Open	No	・沿岸室則第1号 沿岸電所運転要則 第4章 ブラント起動 構式-1c ・系統図R2-03-10 ・R-30-207-1 沿岸電所運転要則 第12章 ・構式-1-(8) 3号機 ヒートアップ時 系統構成確認表 保安規定開通系統-8 2/2ページ	-	-	-	x	-	-
531B	手動弁 531B	Open	No	・沿岸室則第1号 沿岸電所運転要則 第4章 ブラント起動 構式4-1c ・系統図R2-03-10 ・R-30-207-1 沿岸電所運転要則 第12章 ・構式-1-(8) 3号機 ヒートアップ時 系統構成確認表 保安規定開通系統-8 2/2ページ	-	-	-	x	-	-
536A	手動弁 536A	Open	No	・沿岸室則第1号 沿岸電所運転要則 第4章 ブラント起動 構式-1c ・系統図R2-03-10 ・R-30-207-1 沿岸電所運転要則 第12章 ・構式-1-(8) 3号機 ヒートアップ時 系統構成確認表 保安規定開通系統-8 2/2ページ	-	-	-	x	-	-
536B	手動弁 536B	Open	No	・沿岸室則第1号 沿岸電所運転要則 第4章 ブラント起動 構式4-1c ・系統図R2-03-10 ・R-30-207-1 沿岸電所運転要則 第12章 ・構式-1-(8) 3号機 ヒートアップ時 系統構成確認表 保安規定開通系統-8 2/2ページ	-	-	-	x	-	-
503A	手動弁 503A	Open	No	・R-30-207 沿岸電所運転要領 III 厚子炉場 3号機水系統 ・III 厚子炉場 機冷却海水系統	-	No	No	通常時、流路が形成されていため、戻し忘れは検知不可能	x	-
503B	手動弁 503B	Open	No	・R-30-207 沿岸電所運転要領 III 厚子炉場 3号機水系統 ・III 厚子炉場 機冷却海水系統	-	No	No	SMOB06503B 手動弁 503B 戻し忘れ	1.6E-03	-
503C	手動弁 503C	Open	No	・R-30-207 沿岸電所運転要領 III 厚子炉場 3号機水系統	-	No	No	通常時、流路が形成されていため、戻し忘れは検知不可能	x	-
503D	手動弁 503D	Open	No	・R-30-207 沿岸電所運転要領 III 厚子炉場 3号機水系統	-	No	No	SMOB06503D 手動弁 503D 戻し忘れ	1.6E-03	-

□の内容には機密情報に属しますので公開できません。

計器の校正ミスの取扱いについて

本PRAでは、保修員による機器の校正ミスについては、人的過誤としてモデル化していない。その理由を以下に示す。

(1) 21カ年データにおける校正ミスの取扱い

本PRAで使用している機器故障率データは、「故障件数の不確実さを考慮した国内一般機器故障率の推定（平成21年5月公表）」（以下「21カ年データ」という。）に記載されているデータを使用している。21カ年データは国内プラントの機器の故障実績を基に整備されたデータベースであるが、機器の故障件数には、機器の機械的故障以外に、保修員の校正ミスが原因で機器が故障した場合が含まれている。21カ年データに記載されているデータのうち、保修員の校正ミスを含む機器故障率の例を表に示す。表に示すとおり、21カ年データには、保修員による校正ミスが原因の故障事象が含まれているため、本PRAでは、校正ミスを人的過誤としてはモデル化していない。

(2) 校正ミスに係る共通要因故障の取扱い

冗長化された検出器においては、同じ保修員が連続して校正作業を実施すると考えられるため、校正ミスが共通の要因となり複数の検出器が故障する可能性がある。21カ年データでは機器故障として取り扱われているため、この校正ミスによる共通要因故障についても、本PRAにおいては人的過誤としてはモデル化せず、機器の共通要因故障でモデル化している。

表 保修員の校正ミスを含む機器故障率の例

機器	故障モード	故障件数 (校正ミス件数)	機器故障率 平均値 [1/h]
温度スイッチ	誤動作	2 (2)	2.5E-08
圧力トランスマッタ	高出力／低出力	8 (1)	3.5E-08
リミットスイッチ	不動作	3 (1)	5.5E-09

PRAの使用コードの検証について


内的レベル1PRAにおける炉心損傷頻度の定量化に際しては、解析コードとして、RiskSpectrum®PSAを使用している。解析コードの概要及び検証について以下に示す。

1. 解析コードの概要

RiskSpectrum®PSAは、イベントツリー及びフォールトツリーを作成し、ミニマルカットセットを算出した上で、四則演算を用いた計算式により定量化している。

(1) イベントツリー及びフォールトツリーの作成


第1図に示すように、選定された起因事象に対して炉心損傷防止の観点で必要となる各緩和機能をヘディングとして成功／失敗の分岐を設けることによりイベントツリーを作成する。また、各ヘディングにおける分岐確率算出のためにフォールトツリーを作成する。

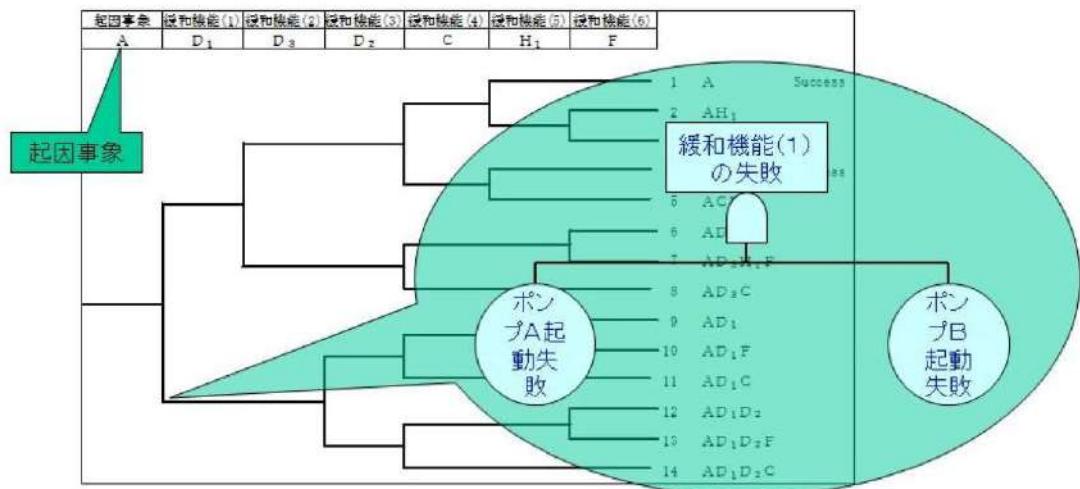

第1図：イベントツリー及びフォールトツリー

(2) ブール演算処理

算出するシーケンスの頂上事象に至る最小の組合せをブール演算処理によって求める。ブール演算処理の概要図を第2図に示す。

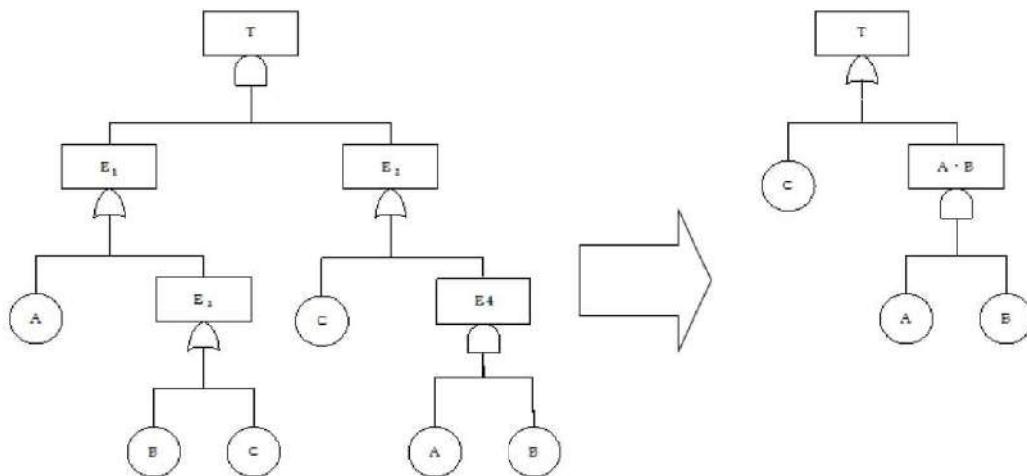

$$\begin{aligned}
 T &= (A + (B + C)) \cdot (C + (A \cdot B)) \\
 &= A \cdot C + A \cdot A \cdot B + B \cdot C + B \cdot A \cdot B + C \cdot C + C \cdot A \cdot B \\
 &= A \cdot C + A \cdot B + B \cdot C + A \cdot B + C \cdot A \cdot B \\
 &= C + A \cdot B
 \end{aligned}$$

$$T = C + A \cdot B$$

第2図：ブール演算処理の概要

(3) 定量化

算出したミニマルカットセットについて、上限近似法*を用いて定量化を行う。上限近似法を用いると、ミニマルカットセットが第2図のようにC及びA・Bの場合、以下の式により求められる。

なお、今回の評価ではミニマルカットセットの打切り値を 10^{-15} としている。

$$\begin{aligned}
 P(T) &= 1 - (1 - P(C)) \cdot (1 - P(A \cdot B)) \\
 &= P(C) + P(A) \times P(B) - P(A) \times P(B) \times P(C)
 \end{aligned}$$

P(T) : 頂上事象の確率

P(A・B) : 事象A, 事象Bが同時に発生する確率

P(A) : 事象Aの確率, P(B) : 事象Bの確率, P(C) : 事象Cの確率

*上限近似法とは、カットセットの共通部分を考慮し、計算結果が過大評価されることを避けるための近似手法である。

2. 解析コードの検証


解析コードの妥当性については、RiskSpectrum®PSAからのアウトプットと手計算結果とを比較することで確認している。

(1) フォールトツリー定量化結果の確認

第3図に示す系統モデル（システムA）を用いて、RiskSpectrum®PSAによる解析結果と手計算による結果が有効数字3桁の範囲で相違がないことを確認することで、フォールトツリーによる定量化結果が妥当であることを確認した。

【解析の前提条件】

- 本システムは、無尽蔵な水源から冷却水を2台のポンプで発熱源に注入する。
- 成功基準はポンプ2台中1台が起動し、発熱源に冷却水を注入できること。
- 共通原因故障については、考慮しない。
- ミニマルカットセットの定量化は、上限近似法を用いる。
- 故障モードは以下を想定
 - ・電動ポンプ：起動失敗($5.0E-4/d$)、運転継続失敗($5.0E-6/hr$)、制御回路故障($1.0E-6/hr$)
(制御回路故障の健全性確認間隔は600h、使命時間は20hとする)
 - ・逆止弁：開失敗($1.0E-4/d$)
 - ・電源（サポート系）：AC電源故障($1.0E-4/d$)
(電源が機能喪失した場合、ポンプはA、Bともに機能喪失する)

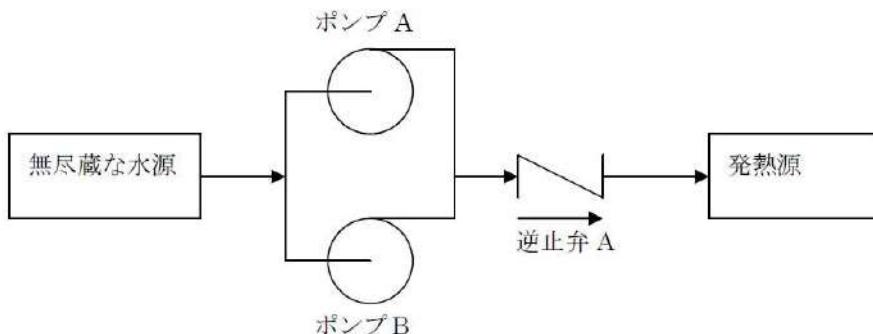

第3図：検証に用いた系統モデル（システムA）


①RiskSpectrum®PSAによる解析結果： $2.008E-4$

②手計算による解析結果： $2.008E-4$

以上により、フォールトツリーの定量化結果の妥当性を確認した。

(2) イベントツリー定量化結果の確認

(1)でフォールトツリーの定量化結果の妥当性を確認し、ここではイベントツリーの定量化結果の妥当性について確認を行う。第4図に示すように、システムAとシステムBから構成されるイベントツリーを作成し、RiskSpectrum®PSAの解析結果と手計算の結果が有効数字3桁の範囲で相違がないことを確認することでイベントツリーによる定量化結果が妥当であることを確認している。以下にイベントツリーを示す。

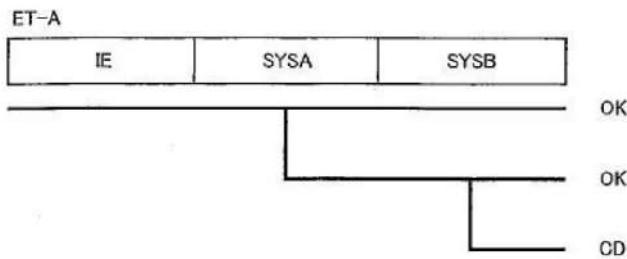


第4図：検証に用いたイベントツリー

【イベントツリーの説明】

- ・システムAとシステムB両方が機能喪失した場合に炉心損傷となる。
- ・成功分岐確率は考慮しない。
- ・ミニマルカットセットの定量化は上限近似法を用いる。

システムAについては(1)のシステムを用いる。システムBのモデルについて第5図に示す。

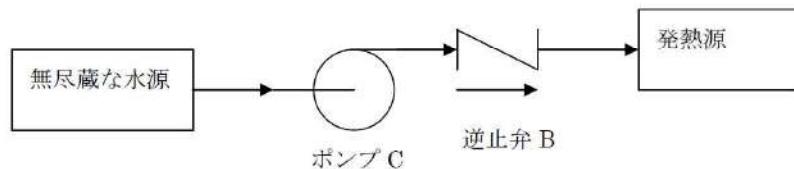

第5図：検証に用いた系統モデル（システムB）

【システムBにおける解析の前提条件】

- 本システムは無尽蔵な水源から冷却水を1台のポンプで発熱源に注入する。
- 成功基準はポンプ1台中1台が起動し、発熱源に冷却水を注入できること。
- 共通原因故障については、考慮しない。
- 故障モードの想定はシステムAと同様とする。なお、サポート系の電源が機能喪失した場合、ポンプはA, B, Cともに機能喪失するものとする。

以上を踏まえ、計算の結果を示す。

- ①RiskSpectrum®PSAによる解析結果：1.001E-4
- ②手計算による解析結果：1.001E-4

以上のとおり、イベントツリー一定量化の妥当性を確認した。

(3) その他機能の確認

その他の以下に示す機能においても手計算結果と比較することで機能の妥当性を確認している。

- ・パラメータ計算
- ・共通原因故障
- ・重要度評価
- ・シナリオ別の分岐確率
- ・不確かさ解析

事故シーケンスの評価イメージについて

事故シーケンスの炉心損傷頻度（CDF）を算出する際のイメージ図を以下に示す。
 （例：蒸気発生器伝熱管破損＋破損側蒸気発生器の隔離失敗）

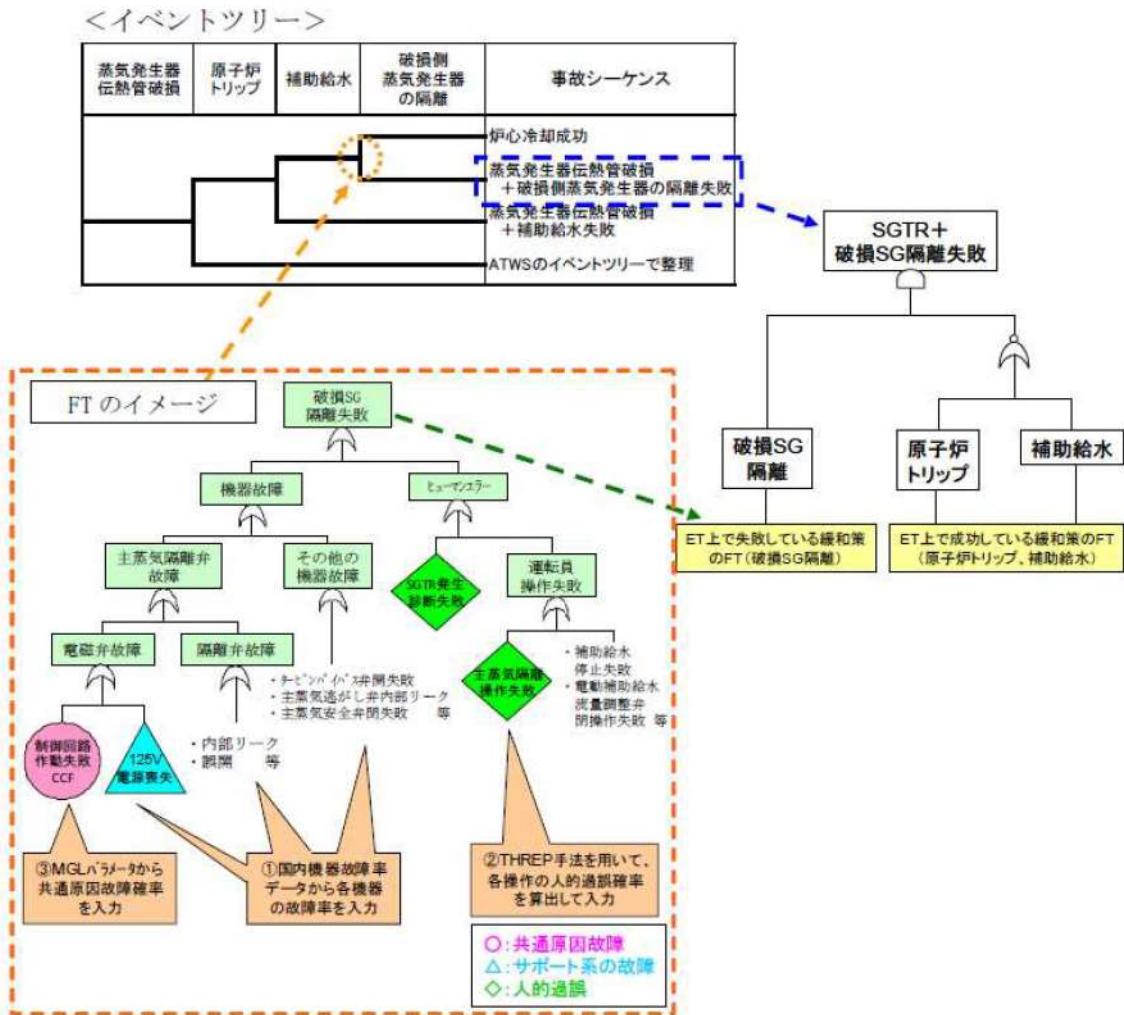



図 炉心損傷頻度を算出する際のイメージ

イベントツリーにおけるヘディングの分岐確率について


イベントツリーでは、起因事象発生時に炉心損傷を防止するために必要となる緩和機能の成功及び失敗で分岐を設けており、それぞれの緩和機能の設備構成等を考慮したフォールトツリーを作成して分岐確率を設定している。以下に内部事象レベル1 PRAの各ヘディングにおける分岐確率を示す。起因事象ごとの支配的なシーケンスに至るヘディングの分岐確率及びシーケンスの炉心損傷頻度 (CDF) については赤字で記載する。また、支配的なシーケンスごとの主要なカットセットについても整理した。

RiskSpectrum®PSAでは、各緩和機能の喪失に至るミニマルカットセットごとに炉心損傷頻度が算出され、それらの組合せを積算することで各事故シーケンスの定量計算を実施している。各カットセットを対象とした計算では、着目するヘディングより前のヘディングで発生している基事象を前提条件に当該ヘディングの分岐確率が設定され、計算結果に反映される。このため、事故シーケンスとしての炉心損傷頻度が直接算出可能である一方、共通的な基事象が各ヘディングの分岐確率に及ぼす影響を個別に確認することはできない。ここでは、各事故シーケンスの条件付炉心損傷確率から各ヘディングの分岐確率を算出している。


【大破断LOCA】

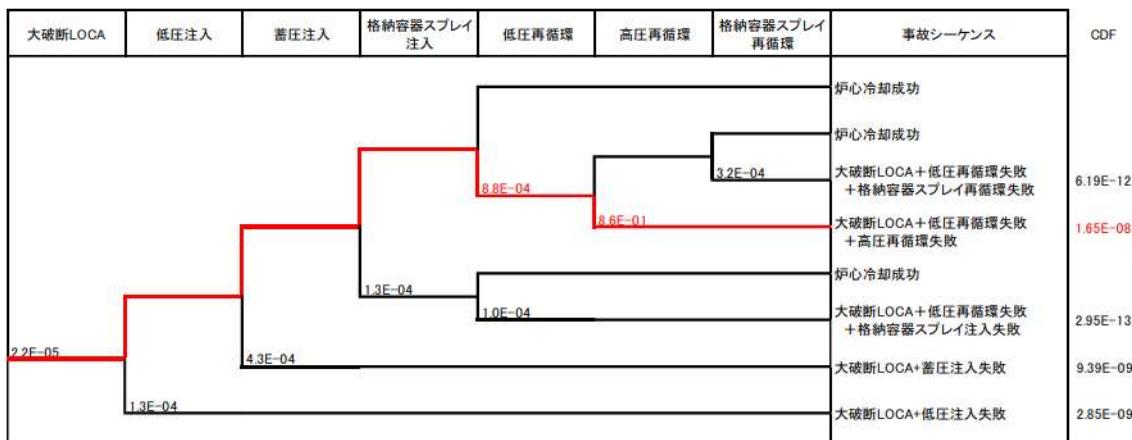

【中破断LOCA】

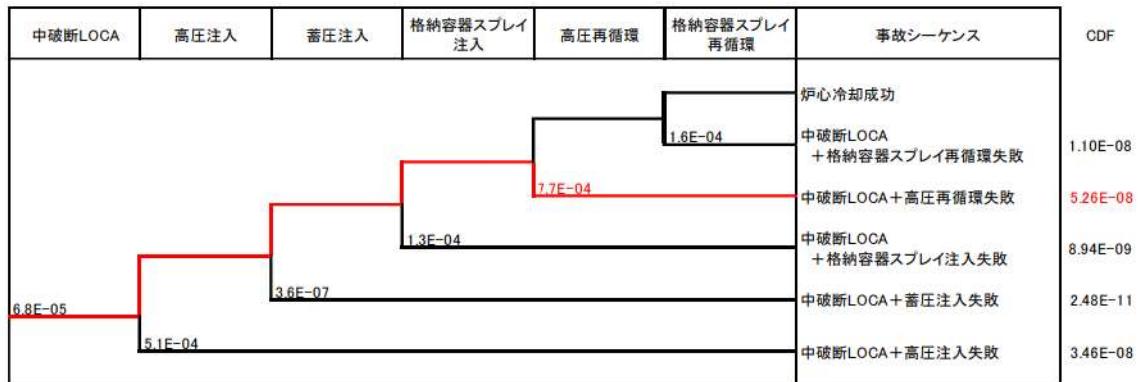

【小破断LOCA】

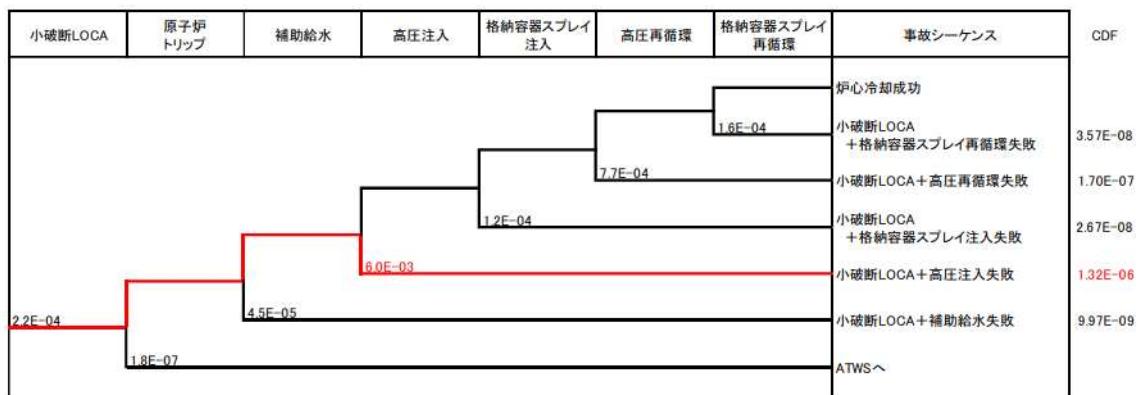

【インターフェイスシステムLOCA】



【主給水流量喪失】



【外部電源喪失】



【ATWS】

ATWS	事故シーケンス	CDF
	起因事象 + 原子炉トリップ失敗	1.24E-08

【2次冷却系の破断】




【蒸気発生器伝熱管破損】



【過渡事象】



【原子炉補機冷却機能喪失】

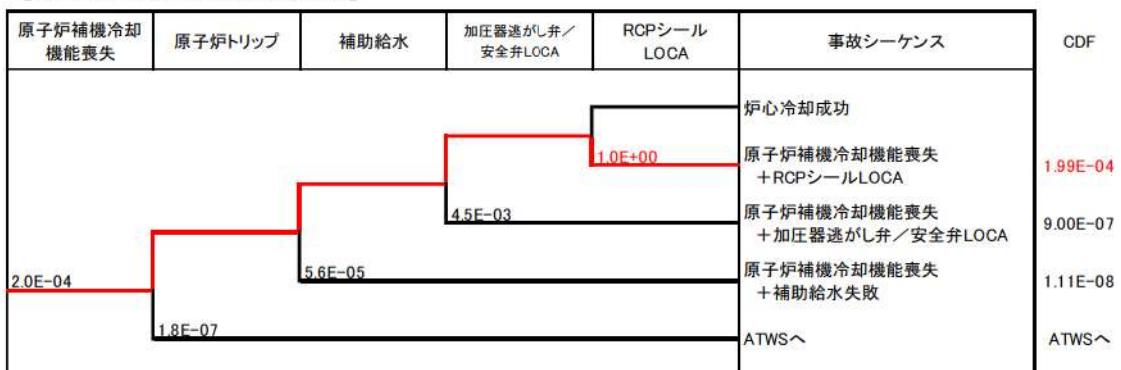

【手動停止】



各起因事象に対し、支配的な事故シーケンスのカットセット分析結果（上位3つまで）を示す。故障モードによっては、有効性評価で考慮した対策では対応できない場合があるが、これらの発生頻度は十分に小さいことを確認している。

事故シーケンス	CDF (年) （件年）	主要なカットセット	CDF (年) （件年）	寄与 割合	対策 有効性
大破壊LOCA +低圧再循環失敗 +高圧再循環失敗	1.7E-8	①再循環自動切替 許可操作A, B両トレーン失敗共通原因故障 ②再循環切替診断失敗 ③再循環サンプクリーンA, B閉塞共通原因故障	9.5E-9 5.9E-9	57% 36%	代替再循環
中破壊LOCA +高圧再循環失敗	5.3E-8	①再循環自動切替 許可操作A, B両トレーン失敗共通原因故障 ②再循環切替診断失敗 ③再循環サンプクリーンA, B閉塞共通原因故障	1.0E-9 9.5E-8	6% 56%	2次冷却系強制冷却 +低圧再循環 又は 代替再循環
小破壊LOCA +高圧注入失敗	1.3E-6	①低温側注入ライン手動弁065B (C)閉塞 ②低温側注入ラインオリフィス911 (912)閉塞 ③低温側注入ラインオリフィス01B (01C)閉塞	1.0E-8 6.5E-7 2.5E-7	6% 50% 19%	2次冷却系強制冷却 +低圧注入
主給水流量喪失 +補助給水失敗	6.2E-7	①補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障 ②補助給水ピット閉塞 ③タービン動補助給水ポンプ試験による待機除外 +電動補助給水ポンプ室給気ファンA, B起動失敗共通原因故障	3.3E-7 1.4E-7 5.7E-9	54% 22% 1%	フィードアンドブリード
外部電源喪失 +非常用所内交流電源喪失	3.5E-6	①DG室空調系空気作動ダンバ2741, 2742開失敗共通原因故障 ②UV信号A, B両トレーン共通原因故障 ③ディーゼル発電機A, B起動失敗共通原因故障	1.5E-7 1.4E-7 7.8E-8	4% 4% 2%	代替非常用発電機 +2次冷却系強制冷却 +代替格納容器ブレイボンブ
2次冷却系の破壊 +補助給水失敗	1.2E-6	①2次系統診断過誤による破損SGループへの給水停止失敗 ②補助給水ポンプ起動信号失敗共通原因故障	1.2E-6 8.6E-9	98% 1%	フィードアンドブリード
蒸気発生器伝熱管破裂 +破損蒸気発生器隔離失敗	2.8E-7	①タービン動補助給水ポンプ蒸気供給ライン元弁575A閉止失敗 ②SGTR事象診断過誤による破損SGへの給水停止失敗+主蒸気管破損	5.3E-9 8.6E-8 6.5E-8	0% 31% 23%	クールダウンアンドリサーキュレーション
過渡事象 +補助給水失敗	5.4E-6	主給水流量喪失と同様			フィードアンドブリード
原子炉補助冷却機制御失 +RCPシールLOCA	2.0E-4	①RCPシールLOCA発生	2.0E-04	100%	2次冷却系強制冷却 +代替格納容器ブレイボンブ
手動停止 +補助給水失敗	1.3E-5	主給水流量喪失と同様			フィードアンドブリード

イベントツリーにおけるドミナントシーケンスについて

第1表に起因事象別の炉心損傷頻度と主要シーケンスを、第2表に事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度と主要シーケンスを示す。

起因事象別及び事故シーケンスグループ別のドミナントシーケンスについて、第1図～第12図にイベントツリーを示す。


なお、RiskSpectrum®PSAでは、各緩和機能の喪失に至るミニマルカットセットごとに炉心損傷頻度が算出され、それらの組合せを積算することで各事故シーケンスの定量計算を実施している。各カットセットを対象とした計算では、着目するヘディングより前のヘディングで発生している基事象を前提条件に当該ヘディングの分岐確率が設定され、計算結果に反映される。このため、事故シーケンスとしての炉心損傷頻度が直接算出可能である一方、共通的な基事象が各ヘディングの分岐確率に及ぼす影響を個別に確認することはできない。このため、第1図～第12図に示すイベントツリーの分岐確率は、アウトプットからの逆算等により算出した値を記載している。

第1表 起因事象別の炉心損傷頻度と主要シーケンス


起因事象	炉心損傷頻度 (／炉年)	主要な事故シーケンス (イベントツリー上のシーケンス番号)
大破断 LOCA	2. 9E-08	大破断 LOCA + 低圧再循環失敗 + 高圧再循環失敗 (①)
中破断 LOCA	1. 1E-07	中破断 LOCA + 高圧再循環失敗 (②)
小破断 LOCA	1. 6E-06	小破断 LOCA + 高圧注入失敗 (③)
インターフェイス システム LOCA	3. 0E-11	インターフェイスシステム LOCA (④)
主給水流量喪失	6. 2E-07	主給水流量喪失 + 補助給水失敗 (⑤)
外部電源喪失	3. 6E-06	外部電源喪失 + 非常用所内交流電源喪失 (⑥)
ATWS	1. 2E-08	原子炉トリップが必要な起因事象 + 原子炉トリップ失敗 (⑦)
2次冷却系の破断	1. 2E-06	2次冷却系の破断 + 補助給水失敗 (⑧)
蒸気発生器 伝熱管破損	3. 9E-07	蒸気発生器伝熱管破損 + 破損側蒸気発生器の隔離失敗 (⑨)
過渡事象	5. 4E-06	過渡事象 + 補助給水失敗 (⑩)
原子炉補機 冷却機能喪失	2. 0E-04	原子炉補機冷却機能喪失 + RCP シール LOCA (⑪)
手動停止	1. 3E-05	手動停止 + 補助給水失敗 (⑫)

第2表 事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度と主要なシーケンス


事故シーケンス グループ	炉心損傷頻度 (／炉年)	主要な事故シーケンス (イベントツリー上のシーケンス番号)
2次冷却系からの 除熱機能喪失	2.0E-05	手動停止+補助給水失敗 (⑫)
全交流動力電源 喪失	6.0E-06	外部電源喪失+非常用所内交流電源喪失 (⑥)
原子炉補機冷却 機能喪失	2.0E-04	原子炉補機冷却機能喪失+RCP シール LOCA (⑪)
原子炉格納容器の 除熱機能喪失	8.3E-08	小破断 LOCA+格納容器スプレイ再循環失敗
原子炉停止機能 喪失	1.3E-08	原子炉トリップが必要な起因事象 +原子炉トリップ失敗 (⑦)
ECCS 注水機能 喪失	1.4E-06	小破断 LOCA+高压注入失敗 (③)
ECCS 再循環機能 喪失	2.4E-07	小破断 LOCA+高压再循環失敗
格納容器 バイパス	2.8E-07	インターフェイスシステム LOCA (④)
		蒸気発生器伝熱管破損 +破損側蒸気発生器の隔離失敗 (⑨)

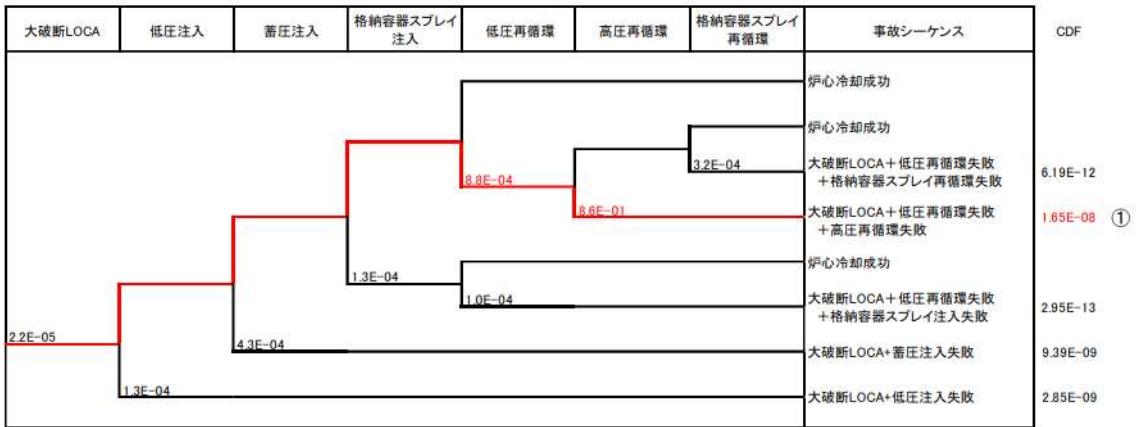

第1図 大破断 LOCA のイベントツリー

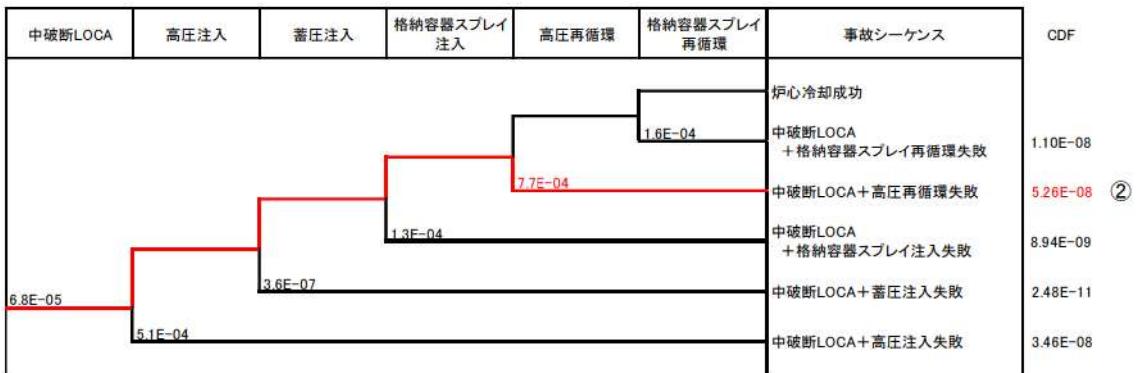

第2図 中破断 LOCA のイベントツリー

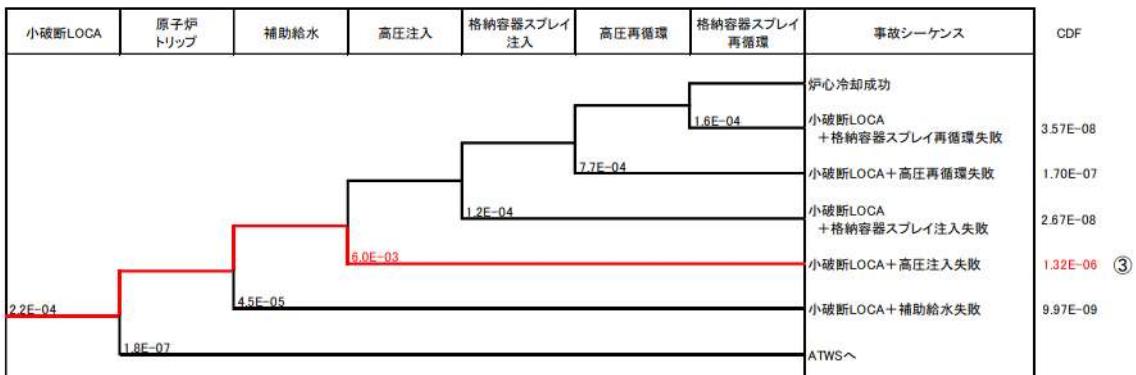

第3図 小破断 LOCA のイベントツリー



第4図 インターフェイスシステム LOCA のイベントツリー



第5図 主給水流量喪失のイベントツリー




第6図 外部電源喪失のイベントツリー

ATWS	事故シーケンス	CDF
	起因事象 + 原子炉トリップ失敗	1.24E-08 (7)

第7図 ATWS のイベントツリー



第8図 2次冷却系のイベントツリー

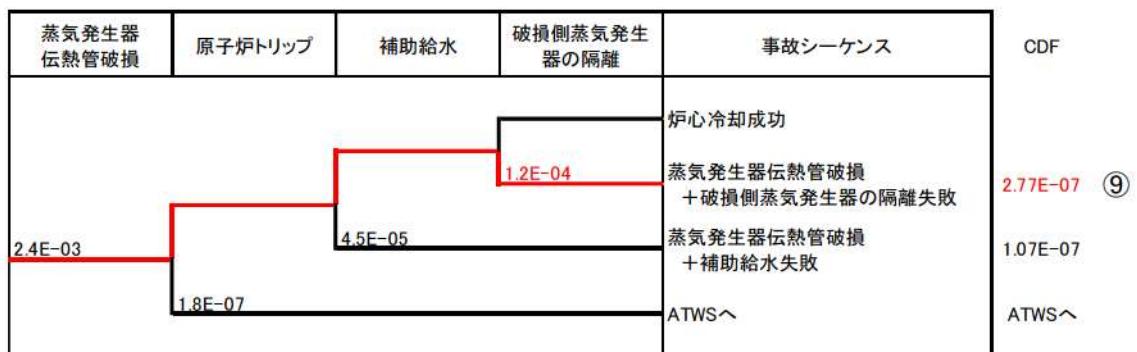

第9図 蒸気発生器伝熱管破損のイベントツリー



第 10 図 過渡事象のイベントツリー



第 11 図 原子炉補機冷却機能喪失のイベントツリー




第 12 図 手動停止のイベントツリー

不確実さ解析における計算回数について

本評価では、モンテカルロ法の試行回数を [] として不確実さ解析を行っている。モンテカルロ法による不確実さ解析のイメージを第1図に示す。

モンテカルロ法の試行回数の増加に伴う評価値の遷移により、評価結果の収束について確認を行った結果を第2図に示す。これにより、評価回数 [] で各統計量は十分収束していると考えられる。

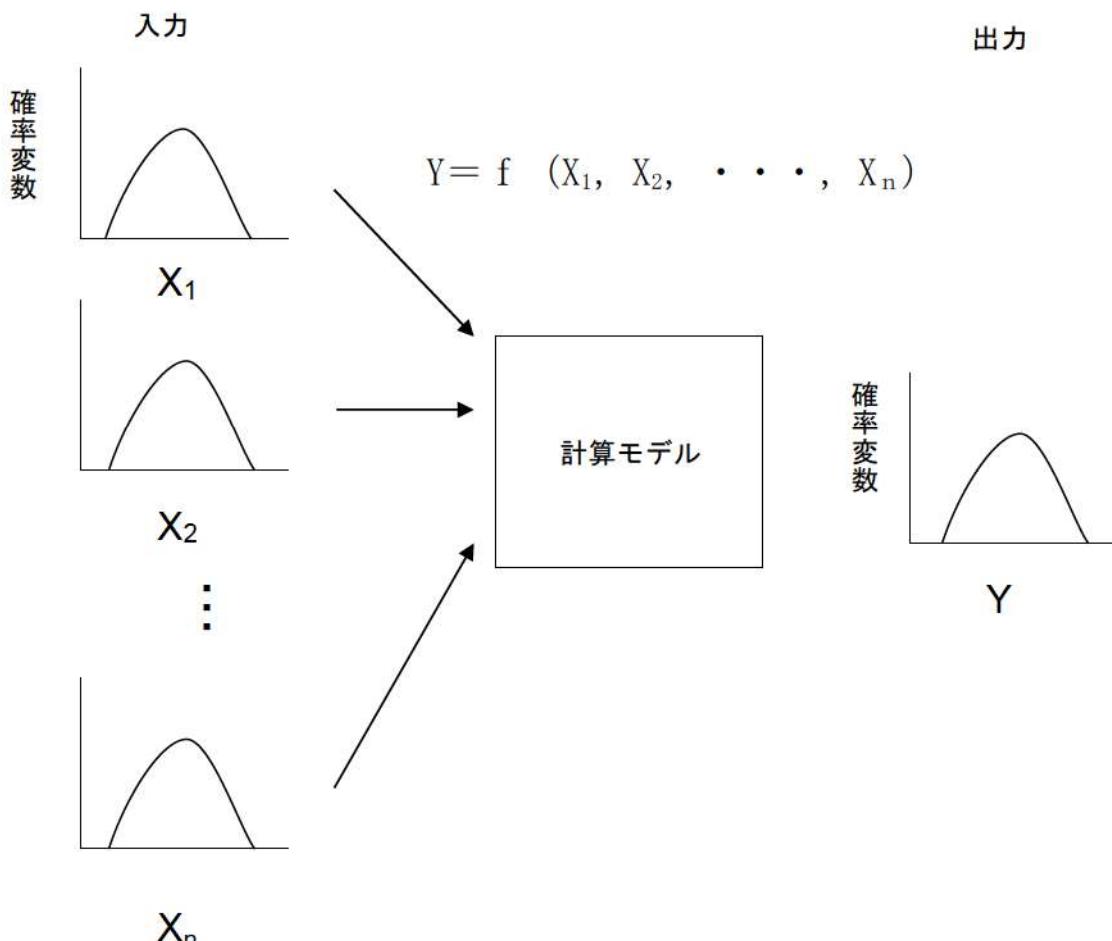


第1図 不確実さ解析（イメージ図）

[] 内容は機密情報に属しますので公開できません。

第2図 不確実さ解析結果の推移

■ 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

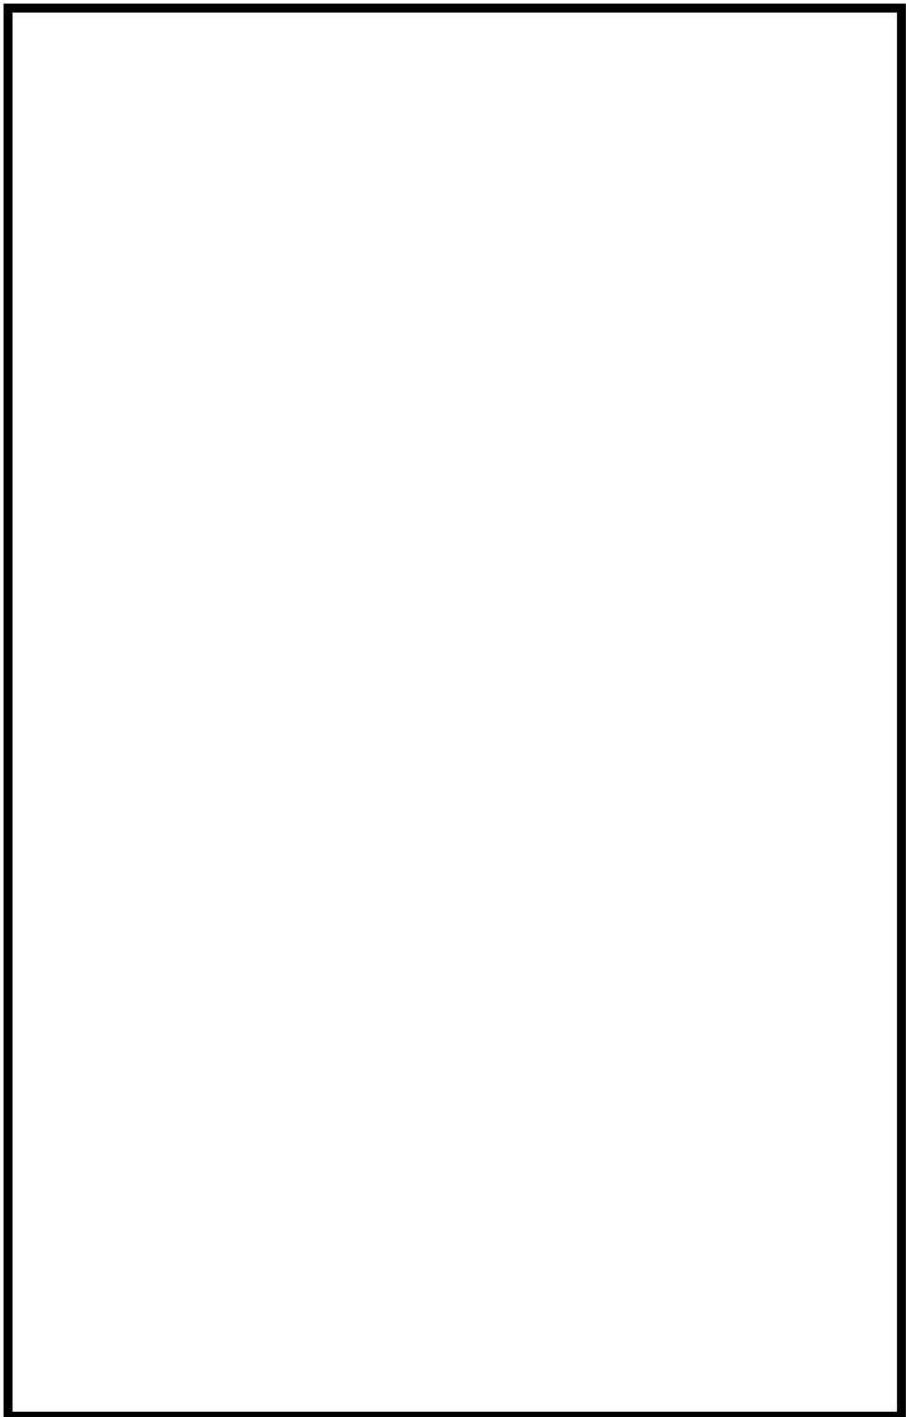

3.1.2 停止時 PRA

停止時 PRA は、一般社団法人 日本原子力学会が発行した「原子力発電所の停止状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準（レベル 1 PSA 編）：2010」（以下「停止時レベル 1 学会標準」という。）を参考に評価を実施し、各実施項目については「PRA の説明における参考事項」（原子力規制庁平成 25 年 9 月）の記載事項への適合性を確認した。評価フローを第 3.1.2-1 図に示す。

3.1.2.a. 対象プラント

① 対象とするプラントの説明

(1) プラント情報の収集・分析

内部事象停止時レベル 1 PRA 実施に当たり必要とされる設計、運転管理に関する情報を把握するため、以下の本プラントの設計、運転・保守管理の情報を PRA の目的に応じて収集・調査した。

- ・ PRA 実施に当たり必要とされる基本的な情報（設計情報、運転・保守管理情報等）
- ・ 定量化に当たり必要とされる情報（機器故障、起因事象発生に関する運転経験等）

本プラントについて入手した図書類を第 3.1.2.a-1 表に示す。

以下に本プラントの基本仕様を示す。

- | | |
|------------|-------------------|
| ・出力 | - 熱出力 2,660MWt |
| | - 電気出力 912MWe |
| ・プラント型式 | - 加圧水型 3 ループプラント |
| ・原子炉格納容器型式 | - 鋼製上部半球形下部さら形円筒形 |

以下に、停止時レベル 1 PRA において重要となる安全系、サポート系、電源等の系統設備構成について示す。

a. 主要な設備の構成・特性

本プラントの停止時 PRA に係るプラントの基本設計は、次に説明する主要な安全系統により構成される。第 3.1.2.a-1 図に本プラントの主要設備の概要を示す。また、第 3.1.2.a-2 表に系統設備概要を示す。

(a) 原子炉停止に関する系統

原子炉停止に関する系統は、制御棒の自重落下により負の反応度投入を行う原子炉保護設備とほう酸水を炉心に注入し負の反応度を添加する化学体積制御設備から構成される。停止時 PRA においては、制御棒及び 1 次冷却系のほう酸水により負の反応度が保たれている状態を想定しており、原子炉起動前以外においては、1 次冷却材の希釈操作も実施しない。

本評価では、反応度の誤投入が発生した場合の緩和手段には期待しておらず、原子炉停止に関する系統はモデル化していない。

(b) 原子炉冷却に関する系統

非常用炉心冷却設備の系統図を第 3.1.1.a-5 図に示す。非常用炉心冷却設備のうち、本評価で対象とする系統は、運転モード 4, 5 及び 6 の保安規定において運転上

の制限として規定されている余熱除去系のみとしている。その他の系統については、非常用炉心冷却設備作動信号がブロックされているため、手動起動や減圧操作を必要とすることから、保守的に期待しないものとした。非常用炉心冷却設備は、多重性及び独立性を備える非常用所内電源系統から受電できるようにする等の考慮を払うことにより、单一故障に加え、外部電源が利用できない場合においてもその安全機能が達成できる。

また、テ스트ライン等を用いた動作試験によってその健全性が確認できるようにしている。

1) 余熱除去設備

余熱除去設備は、独立2系統の余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、配管及び弁類で構成される。余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器は、各系統に1基ずつ設置する。余熱除去設備は、原子炉補助建屋内に設置されている2台の余熱除去ポンプにより、原子炉冷却材喪失事故時等に燃料取替用水ピットのほう酸水を余熱除去冷却器を経て1次冷却材低温側ラインを通して原子炉容器内に注水し、炉心の冷却を確保する。

(c) 電源、原子炉補機冷却水系等のサポート系

事故時の基本的な安全機能を果たす系統（以下「フロントライン系」という。）をサポートする系統があり、以下の系統の動作が必要とされる。

1) 電源系（非常用交流電源設備、直流電源設備、計測制御用電源設備）

非常用交流電源設備は、非常用所内電源として非常用交流母線2母線で構成し、ディーゼル発電機は、多重性を考慮し2台備え、非常用高圧母線にそれぞれ接続する。非常用高圧母線低電圧信号が発信した場合には、ディーゼル発電機が自動起動するとともに非常用母線に接続する負荷のうち動力変圧器等を除きすべて開放する。ディーゼル発電機の電圧が確立すると非常用高圧母線に自動的に接続され、原子炉を停止するために必要な負荷を順次投入する。

直流電源設備は、非常用所内電源として非常用直流母線2母線で構成し、母線電圧は125Vである。非常用所内電源の直流電源設備は、非常用低圧母線に接続される充電器2台、蓄電池2組等2系統で構成し、いずれかの1系統が故障しても残りの1系統で原子炉の安全性は確保できる。

計測制御用電源設備は、非常用として計装用交流母線8母線で構成し、母線電圧は100Vである。非常用の計測制御用電源設備は、非常用低圧母線と非常用直流母線に接続する無停電電源装置等で構成する。

2) 計測制御設備

計測制御設備は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時において、原子炉及び主要な関連設備の監視、制御及び保護を行う。

3) 原子炉補機冷却水設備

原子炉補機冷却水設備は、原子炉補機冷却水冷却器4基、原子炉補機冷却水ポンプ4台、原子炉補機冷却水サージタンク1基、多重性を備えた安全機能を有す

る原子炉補機へ冷却水を供給する母管2本とその他の原子炉補機へ冷却水を供給する母管1本等からなる閉回路を構成し、原子炉補機から発生した熱を冷却する。

4) 原子炉補機冷却海水設備

原子炉補機冷却海水設備は、2系統で構成し、各系統に原子炉補機冷却海水ポンプを2台設置し、原子炉補機冷却水冷却器、ディーゼル発電機及び空調用冷凍機に冷却海水を供給して、原子炉補機等で発生した熱を最終的な熱の逃がし場である海に輸送する。

5) 換気空調設備

換気空調設備は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時において、放射線業務従事者等に新鮮な空気を送るとともに、空気中の放射性物質を除去低減するもので、アニュラス空气净化設備、格納容器換気空調設備、補助建屋換気空調設備等で構成する。

6) 制御用圧縮空気設備


制御用圧縮空気設備は、制御用空気圧縮機2台、制御用空気だめ2基、制御用空気除湿装置2台、多重性を備えた安全機能を有する機器へ圧縮空気を供給する母管2本とその他の機器へ圧縮空気を供給する母管1本等から構成する。

第3.1.1.a-7図に本プラントの開閉所単線結線図、第3.1.1.a-8図に所内単線結線図、第3.1.1.a-12図に原子炉補機冷却水設備系統概要図及び第3.1.1.a-13図に原子炉補機冷却海水設備系統概要図を示す。

② 停止時のプラント状態の推移

(1) 評価対象期間の設定

停止時における評価対象期間については、停止時レベル1学会標準に準拠して、緩和設備の状態が変化することを考慮し、下図に示すように、原子炉停止過程における「非常用炉心冷却設備作動信号ブロック」から原子炉起動過程における「非常用炉心冷却設備作動信号ブロック解除」までの期間とした。

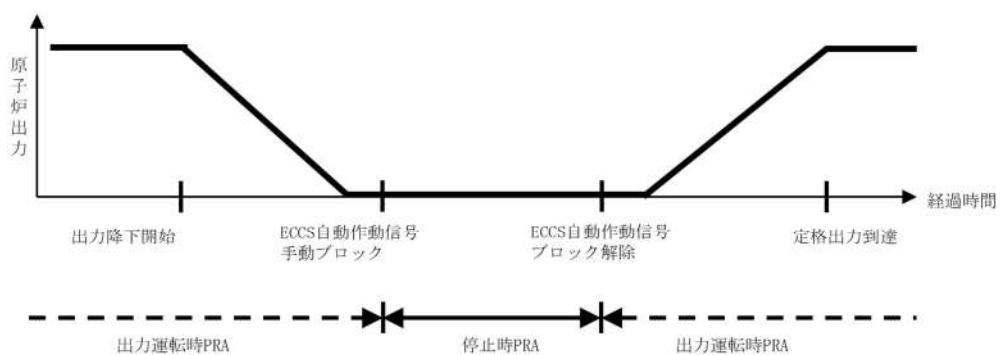

(2) 停止時プラント状態の推移

停止時PRAの対象期間である定期事業者検査中は、プラントの停止起動に伴う運転員操作やメンテナンスに伴う1次冷却系の水位操作、機器の待機除外等によりプラント状態が様々に変化する。

プラント状態の変化に伴って、崩壊熱除去に関する機器の状態やパラメータも変化するため、停止時PRAにおいては、このようなプラント状態を適切に分類して評価を行う必要がある。

定期事業者検査中のプラント状態は、上述の観点から、以下のとおり分類できる。これらのプラント状態を、状態ごとのプラントの主要パラメータとともに第3.1.2.a-2図に示す。

- (1) 部分出力運転状態
- (2) 高温停止状態（非常用炉心冷却設備作動信号ブロックまで）
- (3) 高温停止状態（非常用炉心冷却設備作動信号ブロック以降）から余熱除去系運転開始まで
- (4) 余熱除去系による冷却状態①（1次冷却系は満水状態）
- (5) 余熱除去系による冷却状態②（1次冷却系は部分的にドレンされている状態。ミックループ運転状態）
- (6) 原子炉キャビティ満水状態①（燃料の取出し時）
- (7) 燃料取出し状態（燃料が原子炉容器内にない状態）
- (8) 原子炉キャビティ満水状態②（燃料の装荷時）
- (9) 余熱除去系による冷却状態③（1次冷却系は部分的にドレンされている状態。ミックループ運転状態）
- (10) 余熱除去系による冷却状態④（1次冷却系は満水状態）
- (11) 1次冷却系の漏えい試験（余熱除去系は一時的に隔離される。）
- (12) 余熱除去系による冷却状態⑤（1次冷却系は満水状態）
- (13) 余熱除去系隔離から高温停止状態（非常用炉心冷却設備作動信号ブロック解除）まで
- (14) 高温停止状態（非常用炉心冷却設備作動信号ブロック解除以降）
- (15) 部分出力運転状態

原子炉の安全性の観点から見ると、非常用炉心冷却設備作動信号のブロックを実施する以前とブロック解除以降は、安全系の待機状態は出力運転時と同一であり、仮に何らかの異常事象が発生した場合でも、安全系の自動起動によって、事象は終結される。したがって、非常用炉心冷却設備作動信号のブロック以前とブロック解除以降は出力運転時の評価に包含されることから、既往の停止時PRA及び停止時レベル1学会標準においても非常用炉心冷却設備作動信号のブロック以降から、非常用炉心冷却設備作動信号ブロック解除までが評価対象とされている。

以上より、「実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド」に定められる運転停止中の期間は、「主発電機の解列から原子炉起動の過程における主発電機の併列まで」とされているが、停止時PRAで対象とするプラント状態は、プラント状態(3)からプラント状態(13)までとしている。

(3) 評価対象とする定期事業者検査工程

評価対象とする定期事業者検査工程としては、過去の運転実績を代表することが必要で

あるため、以下の手順に従って実定期事業者検査工程を選定し、評価対象工程を選定した。

- ・至近数サイクル分の当該プラントの定期事業者検査工程について、各プラント状態の時間を比較する。
- ・トラブル等により長期定期事業者検査となった定期事業者検査工程を除き、至近の一般的な定期事業者検査工程を選定する。

泊3号炉の至近の定期事業者検査における、工程継続期間の比較結果を第3.1.2.a-3表に示すが、原子炉停止から起動までの一連の定期事業者検査工程の経験は運転開始以降第1回定期検査に限定されていることから、泊3号炉の第1回定期検査を選定した。なお、当該定期検査において特異な試験の実施及びトラブルの発生は無い。

③ プラント状態分類

(1) プラント状態分類の考え方

プラントの停止状態では、以下のように状態が変化する。

- ・運転中の設備や待機状態、待機除外状態にある設備が工程とともに変化する。
- ・原子炉内の保有水量が工程とともに変化する。
- ・炉心の崩壊熱が時間の経過とともに減少する。

このため、プラント状態について、原子炉冷却材のインベントリー（水位）、温度、圧力等のプラントパラメータの類似性、保守点検状況等に応じた緩和設備の使用可能性、起因事象、成功基準、余裕時間に関する類似性の観点から、分類を行った。

(2) プラント状態分類の分類結果

(1)の考え方従い、(2)で設定した評価対象期間を複数のプラント状態（以降、POS：Plant Operational State）に分類した。POSの分類及び使用可能な緩和設備を第3.1.2.a-3図に示す。各POSについて、以下に概説する。

【POS 3：高温停止状態（非常用炉心冷却設備作動信号ブロック以降）から余熱除去系運転開始まで】

非常用炉心冷却設備作動信号ブロック以降も、タービンバイパス系（又は主蒸気逃がし弁）を使用して原子炉の冷却を継続する。1次冷却系が2.7MPa[gage]以下、177°C未満となれば余熱除去系を使用した冷却に切り替える。2次冷却系で冷却している期間をPOS 3とし、余熱除去系の運転開始からの期間と区別する。なお、当該POSについては、1次冷却系が高圧であり、本評価の目的である、重要事故シーケンス選定の観点では、出力運転時の評価に包絡されるため、評価の対象外とした。

【POS 4：余熱除去系による冷却状態①（1次冷却系は満水状態）】

1次冷却系が2.7MPa[gage]以下、177°C未満となれば余熱除去系を起動し1次冷却系の冷却を行う。余熱除去系の運転状態として、1次冷却系の保有水量の観点から、満水状態をPOS 4とし、ミッドループ運転状態の期間と区別する。

【POS 5：余熱除去系による冷却状態②（ミッドループ運転状態）】

1次冷却系の酸化運転や蒸気発生器伝熱管の探傷試験実施のための蒸気発生器ノズル蓋の取付け、原子炉容器蓋取外し準備等のために、1次冷却系の水位を原子炉ノズルセンタ

一付近まで低下させたPOSである。1次冷却系の保有水量が減少している状態にあることから、余熱除去ポンプのキャビテーションを生じる可能性がある。また、原子炉停止後の経過期間が短く崩壊熱が大きいことから余熱除去系による冷却が停止した場合の燃料損傷までの時間余裕が他の状態に比べて小さいため、停止時PRAにおいて、特に重要となるプラント状態である。ミッドループ運転の概要図を第3.1.2.a-4図に示す。

【POS 6：原子炉キャビティ満水状態①（燃料の取出し時）】

燃料交換のために、原子炉キャビティを満水にした状態である。原子炉キャビティが満水状態では余熱除去系による冷却が停止した場合でも、1次冷却系が飽和状態となり、さらに蒸発によって燃料が露出状態となるまでには多大な時間余裕が存在し、機器の復旧に期待できることから、本評価の対象外とした。

【POS 7：燃料取出し状態（燃料が原子炉容器内にない状態）】

燃料交換及び燃料検査のために燃料が原子炉容器から使用済燃料ピットへ移送されている状態である。この間は炉内に燃料が存在しないことから本評価の対象外とした。

【POS 8：原子炉キャビティ満水状態②（燃料の装荷時）】

新燃料及び検査の終了した燃料を炉心に装荷するために原子炉キャビティを満水にしている状態である。POS 6と同様に余熱除去系による冷却が停止した場合でも燃料損傷に至るまでには多大な時間余裕が存在し、機器の復旧に期待できることから、本評価の対象外とした。

【POS 9：余熱除去系による冷却状態③（ミッドループ運転状態）】

原子炉容器蓋取付け、蒸気発生器ノズル蓋の取外し等のために1次冷却系の水位を原子炉ノズルセンター付近まで低下させたPOSである。

前述したように水位の低下により余熱除去ポンプがキャビテーションを生じる可能性があり、また1次冷却系の保有水量が少なく、POS 5と比較して、崩壊熱は小さくなるものの、燃料損傷までの時間余裕が他の状態に比べて少ないことが特徴である。

【POS10：余熱除去系による冷却状態④（1次冷却系は満水状態）】

1次冷却系の漏えい試験を実施するに先立って、1次冷却系を満水状態とする。

【POS11：1次冷却系の漏えい試験（余熱除去系は一時的に隔離される。）】

プラント起動に先立って、1次冷却系の漏えい試験を実施する。1次冷却系の圧力は定格圧力まで加圧されることから、余熱除去系は一時的に隔離される。漏えい試験実施後は再び1次冷却系の減圧を行い、余熱除去系による冷却状態に復帰させる。なお、当該POSについては、1次冷却系が高圧であり、本評価の目的である、重要事故シーケンス選定の観点では、出力運転時の評価に包絡されるため、本評価の対象外とした。

【POS12：余熱除去系による冷却状態⑤（1次冷却系は満水状態）】

余熱除去系による冷却状態に復帰した後、原子炉の起動に先立って原子炉は昇温、昇圧される。177°C未満では余熱除去系を運転しながら昇温を実施する。

【POS13：余熱除去系隔離から高温停止状態（非常用炉心冷却設備作動信号ブロック解除）まで】

1次冷却材温度が177°Cに達すると余熱除去系を隔離し、主蒸気逃がし弁を使用しながら

ら、高温停止状態まで原子炉の昇温、昇圧を実施し、非常用炉心冷却設備作動信号ブロック解除に至る。なお、当該POSについては、1次冷却系が高圧であり、本評価の目的である、重要事故シーケンス選定の観点では、出力運転時の評価に包絡されるため、本評価の対象外とした。

【POS14：高温停止状態（非常用炉心冷却設備作動信号ブロック解除以降）】

非常用炉心冷却設備作動信号ブロック解除後の昇温、昇圧状態から高温停止状態を1つのPOSとして分類する。LOCAが生じた場合には非常用炉心冷却設備は自動起動し、燃料の健全性を確保する。上述したとおり、非常用炉心冷却設備作動信号のブロック解除以降は出力運転時の評価に包含されるため、基本的に評価対象外としたが、反応度の誤投入については、本POSにおいてのみ発生の可能性があるため、反応度の誤投入のみ特別に本POSを評価対象とした。

また、緩和設備の使用可能性については、保安規定の要求事項を基に保守的に設定した。

分類したPOSごとの継続時間を第3.1.2.a-3表に示す。

(補足3.1.2.a-1)

3.1.2.b. 起因事象

起因事象とは、通常の運転状態を妨げる事象であって、炉心損傷へ波及する可能性のある事象のことである。

① 評価対象とした起因事象のリスト、説明及び発生頻度

(1) 起因事象の選定

本プラントに適用する起因事象を以下の手法から検討し、選定を行った。

- 原子力施設運転管理年報等による、本プラント及び他の国内プラントのトラブル事例のレビュー

国内PWRプラントにおけるトラブル事例について、運転管理年報及び原子力施設情報公開ライブラリー(NUCIA)で公開されているトラブル情報を基に調査した。

- マスターロジックダイヤグラムに基づく分析

マスターロジックダイヤグラムを用いて起因事象の同定を行った。分析結果について第3.1.2.b-1図に示す。

炉心の過大な損傷要因としては、燃料棒や器物の落下に伴う「燃料の機械的損傷」と「燃料の熱的損傷」が考えられる。このうち「燃料の機械的損傷」として、「燃料集合体の落下事象」が考えられるが、重量物の落下等損傷範囲が想定事象で一意的に同定されるものであり、PRAとして取り扱う要素は少ない。

「燃料の熱的損傷」に至る要因としては、「燃料の過出力」又は「燃料の冷却不能」が考えられる。「燃料の過出力」をもたらす事象として、「反応度投入事象」が考えられる。一方、「燃料の冷却不能」をもたらす事象としては、「原子炉冷却材流出」及び「崩壊熱除去の失敗」が考えられる。前者の「原子炉冷却材流出」をもたらす事象として、「原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失」、「水位維持失敗」及び「オ-

バードレン」が考えられる。

ここで、「原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失」事象としては、配管破断（いわゆるLOCA）と、運転員による弁の誤操作等による1次冷却材の系外への流出が考えられる。このうち配管破断については、プラント停止中に1次冷却材圧力が低圧状態（2.7MPa[gage]）又は大気圧状態に置かれている状態では発生の可能性が極めて低いと考えられるため、本評価では、1次冷却材圧力が低圧状態又は大気圧状態における弁の誤操作等による「1次冷却材流出」を対象とする。後者の「崩壊熱除去失敗」をもたらす事象としては、「余熱除去機能喪失」事象、「外部電源喪失」事象及び「原子炉補機冷却機能喪失」事象が考えられるため、これらも炉心損傷に至る起因事象として考慮する。

c. 国内外での既往のPRAによる知見の活用

既往のPRAで選定された起因事象について調査を実施した。調査結果について第3.1.2.b-1表に示す。なお、泊3号炉の起因事象発生頻度評価に用いた運転実績期間における過去のトラブル事例はない。

以上により同定した起因事象は以下のとおりである。

- ・余熱除去機能喪失
- ・原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失
- ・水位維持失敗
- ・オーバードレン
- ・外部電源喪失
- ・原子炉補機冷却機能喪失
- ・反応度の誤投入
- ・インターフェイスシステムLOCA
- ・低温過加圧事象
- ・主給水流量喪失
- ・過渡事象
- ・2次冷却系の破断
- ・蒸気発生器伝熱管破損
- ・燃料集合体の落下事象

(2) 同定した起因事象の除外

同定した起因事象のうち、以下に示す起因事象については、発生する可能性が極めて低い等の理由から評価対象から除外している。

a. インターフェイスシステムLOCA

この事象は、1次冷却系に接続する配管の高圧設計部分と低圧設計部分のインターフェイスにおいて、隔離機能が喪失することによって、低圧設計部分に設計圧を超える圧力がかかり機器破損を起こし、原子炉冷却材が格納容器外に流出する事象である。停止時PRAの評価対象期間においては、長時間にわたり原子炉容器が開放されている。

また、原子炉容器が開放されていない期間においても、原子炉冷却材圧力バウンダリ漏えい検査時を除いて1次冷却材圧力が高圧になることはなく、インターフェイスシステムLOCAの発生する確率は非常に小さい。また、本評価においては、1次冷却系が高圧の状態は出力運転時の評価に包絡されるとの判断で評価対象外としているため、起因事象から除外した。

b. 低温過加圧事象

低温過加圧事象は、停止時に1次冷却系が低温にあり、かつ閉止状態において、加圧事象が生じた場合に発生する。加圧事象の原因となり得る設備については、運転モードごとに使用できる状態の系統・トレーンを制限して、発生の可能性を低減している。また、加圧事象に至る原因としては高圧注入系の誤起動等が考えられるが、低温時には加圧器逃がし弁動作圧力は低圧設定となる低温過加圧防止装置が設置されており、低温過加圧事象が生じるには、加圧事象発生と過加圧防止設備不動作の重畠が必要となること、また、加圧器安全弁の取外しや加圧器逃がし弁の動作台数の確保等の過加圧防止対策を実施することから、その発生確率は非常に低いと考えられるため、起因事象から除外した。

c. 過渡事象、2次冷却系の破断、蒸気発生器伝熱管破損、主給水流量喪失

本評価においては1次冷却系が低圧の状態で余熱除去系による冷却を行っている期間を評価対象としており、仮にこれらの事象が発生した場合でも、余熱除去系による冷却機能を喪失することは無いと考えられることから、これらの事象は評価対象とする起因事象から除外した。また、起因事象の選定に当たって参考とした、プラント停止状態におけるPRAの既往研究においては、これらの起因事象も対象とされている例^{1,2}があったが、炉心損傷頻度に対する寄与が非常に小さい結果が得られている。

¹ IPSN, "A Probabilistic Safety Assessment of the Standard French 900MWe Pressurized Water Reactor", Main Report, April 1990.

² EDF, "A Probabilistic Safety Assessment of Reactor Unit 3 in the Paluel Nuclear Power Centre (1300MWe)", Overall Report, May 31, 1990.

d. 燃料集合体の落下事象

燃料取扱設備は、燃料集合体の総重量を十分上回る重量に耐えることのできる強度に設計されている。また、燃料取替クレーンのグリッパチューブ及び使用済燃料ピットクレーンのホイストのワイヤの二重化等、設計上の配慮を多重に設けており、燃料取替中に、使用済燃料集合体が脱落、落下する可能性は非常に小さいと考えられる。

また、燃料集合体の落下事故による、核分裂生成物の放出量及び線量当量についてはPWRプラントにおいては安全評価指針に基づき使用済燃料ピット側における落下を想定した評価が行われており、本事故による周辺の公衆に与える放射線被ばくのリスクは十分に小さいと考えられる。

上記より、燃料集合体の落下事故の可能性が非常に小さく、発生した場合にも影響が限定されることから、本評価では、燃料集合体の落下事象を起因事象から除外した。

(3) 起因事象のグループ化

同定した起因事象については、単独で炉心損傷頻度の評価を実施することも可能であるが、事象の類似した起因事象をグループ化して評価を実施することも可能である。起因事象をグループ化する際には、事象シナリオの展開が類似しており、同一の緩和機能が必要とされるグループに分類する。つまり、同一グループについては必要とされる緩和設備等が類似する起因事象であるため、同一のイベントツリー及びフォールトツリーを用いることのできる起因事象をグループ化することとしている。

評価対象とする起因事象のうち、外部電源喪失については、起因事象従属性を有する起因事象であり、他の起因事象と同一のグループとしない。また、「水位維持失敗」及び「オーバードレン」を「原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失」内にグループ化することが可能であるが、詳細な評価を実施するために同一のグループとしない。したがって、同定した起因事象については、それぞれ単独で炉心損傷の評価を実施することとしグループ化はしない。

以上の検討結果より、本プラントの評価対象とする起因事象は以下の7事象とした。プラント状態との対応を第3.1.2.b-2表に示す。

- 余熱除去機能喪失

余熱除去系の弁やポンプの故障により余熱除去機能が喪失する事象。運転中の余熱除去系1系統が機能喪失し、さらに待機側の運転に失敗することで余熱除去機能が喪失する事象を想定する。

- 原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失

配管破断か運転員の弁の誤操作等により1次冷却材が系外へ流出する事象。低温停止時には、配管破断による1次冷却材の流出の可能性は低いと考えられ、弁の誤操作等による1次冷却材の流出を対象とする。

- 水位維持失敗

ミッドループ運転中に何らかの原因により炉心水位が低下し、かつ水位低下が継続する事象。

- オーバードレン

1次冷却材水抜き操作時に、炉心水位がミッドループまで低下した後、水抜きを停止する通常の操作に失敗し、水位低下が継続する事象。

- 外部電源喪失

外部電源が喪失する事象。発生した場合には、非常用所内交流電源（ディーゼル発電機）が起動して交流電源を供給するが、ディーゼル発電機の起動に失敗した場合には崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。

- 原子炉補機冷却機能喪失

原子炉補機冷却水系の弁やポンプ等の故障により、原子炉補機冷却機能が喪失する事象。発生した場合には、崩壊熱除去が不可能となる可能性がある。

- 反応度の誤投入

希釈操作時に、必要な希釈量の算出又は設定に失敗し、異常の察知にも失敗する等の事象。

(4) 起因事象の発生頻度評価

起因事象の発生頻度は、次のa. からc. の手法を用いて算出した。

なお、運転実績には利用可能なデータである平成22年度（平成23年3月）までのデータを用いた。

a. 出力運転時及び停止時の運転実績より算出

次に示す起因事象は、出力運転状態に関係なく発生する事象であるため、出力運転時及び停止時の運転経験から得られた起因事象の発生件数と運転期間（運転時間又は暦日）を用いて算出した発生頻度を適用した。

- ・外部電源喪失
- ・原子炉補機冷却機能喪失

具体的な発生頻度の評価方法については、出力運転時 PRA と同様である。

b. 停止時の運転実績より算出

a. 以外の停止時特有の起因事象のうち次の起因事象については、停止時のプラントの運転経験から得られた起因事象の発生件数と運転期間（運転時間又は暦日）を用いて算出した。

- ・原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失
- ・余熱除去機能喪失

これらのうち、余熱除去機能喪失は余熱除去系の故障として平成23年3月31日までに国内で1件の発生実績があるが、原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失は発生実績が無く、発生件数を0.5件として評価した。

- ・原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失の発生頻度

$$=0.5/612,397=8.2 \times 10^{-7} \text{ (/h)}$$

612,397：余熱除去系運転時間 (h)

- ・余熱除去機能喪失の発生頻度*

$$=1/612,397=1.6 \times 10^{-6} \text{ (/h)}$$

612,397：余熱除去系運転時間 (h)

*本起因事象としては、運転中の余熱除去系の故障頻度 (1.6×10^{-6} (/h)) に、システム解析にて算出した待機中の余熱除去系による冷却失敗確率 (3.6×10^{-2}) を乗じた 5.8×10^{-8} (/h) が発生頻度となる。

c. システム解析により算出

発生がミッドループ運転時又は原子炉起動操作時に限定される次の3つの起因事象については、発生実績が0件である上に運転実績がb.の起因事象に比べても極めて少なくなり、発生件数を0.5件と仮定すると過度に保守的な評価となる。したがって、システム信頼性解析による評価を実施した。

- ・水位維持失敗
- ・オーバードレン
- ・反応度の誤投入

(a) 水位維持失敗の発生頻度

ミッドループ運転中の水位低下事象の発生を起点として、水位計の監視に基づく通常のドレン停止（水位回復）操作及び（バックアップとして）警報発信に基づくドレン停止（水位回復）操作に対して、人的過誤確率及び機器故障率を見込むことで評価を行った。

具体的には、ミッドループ運転中の抽出流量の調整に係る機器故障率、調整失敗及び水位計読み取り失敗の人的過誤確率を考慮した結果、 2.4×10^{-3} の確率で水位低警報が発信するとし、また、警報発信後の操作失敗の人的過誤確率、機器故障率を考慮した結果、水位維持失敗発生頻度は

$$4.1 \times 10^{-6} (\text{ミッドループ})$$

となった。

(b) オーバードレンの発生頻度

停止時の1次冷却材水抜き操作は POS 5 及び POS 9において必ず（確率 1 で）実施されることを起点として、通常のミッドループ水位での停止操作及び（バックアップとして）警報発信に基づくドレン停止操作に対して、人的過誤確率及び機器故障率を見込むことで評価を行った。本評価の考え方については、水位維持失敗と同じであり、評価の結果、オーバードレン発生頻度は

$$4.1 \times 10^{-6} (\text{demand})$$

となった。（補足 3.1.2.b-3）

(c) 反応度の誤投入の発生頻度

反応度の誤投入としては、「臨界到達までの時間余裕が厳しい条件として原子炉起動前の停止状態において、1次冷却系への純水注入により、1次冷却材が希釀される」事象の発生が想定される1次冷却系への純水注入として、「希釀ラインの故障」及び「希釀中の操作誤り」が考えられる。「希釀ラインの故障」については、希釀ライン上の複数の弁において内部リークが発生し、1次冷却系に純水が大量流入することにより事象が発生するが、その頻度は 1.0×10^{-10} （／炉年）を大きく下回り十分小さい。一方、「希釀中の操作誤り」については希釀量設定及び計数率監視のための運転員操作を考慮し、THERP 解析によりヒューマンエラーを評価した結果、反応度の誤投入の発生頻度は、

$$3.1 \times 10^{-8} (\text{demand})$$

と評価した。

制御棒による反応度の誤投入については、PWR の制御棒は自重で炉心に挿入される設計であり、定期事業者検査時においては制御棒は燃料に挿入された状態となるとともに、起動時を除く期間については、ほう酸水により未臨界度が確保された状態となる。また、起動時の制御棒操作に際しては事前に手順の十分な確認のうえ操作を実施するとともに、核計装系による監視、制御棒引き抜き阻止のインターロック及び関連する警報が独立に設けられていることを踏まえ、事象が発生する確率は非常に小さいと考え本評価においては評価対象外と判断した。（補足 3.1.2.b-1）

以上のとおり評価した各起因事象の発生頻度について第 3.1.2.b-3 表に、炉心損傷頻

度評価で用いる滞在時間を考慮したプラント状態別の起因事象発生頻度を第 3.1.2.b-4 表に整理する。（補足 3.1.2.b-2）

なお、泊 3 号炉においては、起因事象発生頻度評価に用いた運転実績期間において本評価で挙げた起因事象はいずれも発生しておらず、起因事象発生頻度の観点でプラント固有の特徴は見受けられない。

3.1.2.c. 成功基準

既往の PRA や熱水力解析結果を反映し、炉心損傷を防止するために必要な緩和設備又は緩和操作の組合せや、緩和設備や緩和操作がその機能を達成するために必要な条件を定めた。

① 成功基準の一覧表

(1) 炉心損傷判定条件

a. 一般的な炉心損傷判定条件

有効燃料長頂部が露出した状態とする。

b. 反応度の誤投入時の炉心損傷判定条件

臨界に達した状態とする。

（本評価では反応度の誤投入に対する緩和策に期待しないため、保守的に上記のように設定する。）

(2) 起因事象ごとの成功基準

a. 安全機能として期待できるか否かの判断基準を以下に示す。

1) 除熱機能：熱交換器の除熱能力が崩壊熱量を上回るか

2) 注水機能：蒸発量を補うだけの注水が可能か（除熱機能）又は流出量を補うだけの注水が可能か（冷却材流出時）

b. 余熱除去系及び非常用所内交流電源の成功基準は、单一故障が発生しても、系統全体の機能は喪失しないという条件で設定。

起因事象「外部電源喪失」の成功基準は、以下のとおりである。

イベントヘディング	機能	成功基準
非常用所内交流電源	ディーゼル発電機	1/2 台
余熱除去系による冷却	ポンプ	1/2 ポンプ
	熱交換器	1/2 熱交換器
	ループ	2/3 ループ

なお、「外部電源喪失」以外は有効な緩和系が存在しないため、成功基準も存在しない。

(3) 対処設備動作までの余裕時間及び使命時間

a. 余裕時間

AM策を除外した評価のため、期待できる緩和手段は余熱除去系の手動起動のみ（炉心注入による水位回復には期待しない）であり、時間余裕は「有効燃料長頂部露出」

までではなく、「余熱除去運転が可能な1次冷却材水位レベルまで」とした。

具体的には、1次冷却系の保有水量が最も少なく、かつ崩壊熱量が大きいPOS 5について、ミッドループ運転を模擬した「崩壊熱除去機能喪失」のこれまでの解析結果を参照し、1次冷却系保有水量が減少し始めるまでの時間を保守的に見積もって、10分を余裕時間として設定した。なお、POS 4, POS10及びPOS12については、POS 5と比較して1次冷却系の保有水量が多く、また、POS 9については、POS 5と比較して崩壊熱量が小さいことから、余裕時間はPOS 5より大きくなるが、保守的にこれらPOSの余裕時間も10分と設定した。（補足3.1.2.c-1）

b. 使命時間

本評価では、事故後24時間までの安定冷却が可能であれば、それ以降の時間で仮に不具合が発生したとしても、ある程度崩壊熱は除去されており、喪失した設備の復旧や追加の運転員操作に期待できると工学的に判断し、24時間を使命時間として設定した。

(4) 熱水力解析等の解析結果、及び解析コードの検証性

本評価において、熱水力解析等は実施していない。

3.1.2.d. 事故シーケンス

選定した起因事象に対して、炉心損傷を防止するために必要な安全機能及び安全機能を達成するために必要な緩和設備や緩和操作を検討し、炉心損傷に至る事故シーケンスを開展した。

① イベントツリー

イベントツリー法を用いて、各起因事象に対して、炉心損傷を防止するために必要な緩和設備又は緩和操作を検討し、事故シーケンスを開展した。また、開展した事故シーケンスの最終状態を炉心損傷状態又は成功状態のいずれかに分類した。

第3.1.2.d-1(a)図～第3.1.2.d-1(g)図に各起因事象のイベントツリー、イベントツリー作成上の主要な仮定、イベントツリーの説明を示す。（補足3.1.2.d-1）

なお、炉心損傷シーケンスグループの分類については3.1.2.h項に示す。

3.1.2.e. システム信頼性

事故シーケンスの頻度を推定するには、開展したイベントツリーの各分岐に対して成功・失敗確率を決める必要がある。この各分岐点におけるプラント緩和システムの成功、失敗確率を決めるために、フォールトツリー法によるシステム信頼性解析を実施した。本項目では、前項で抽出されたイベントツリーのヘディングに対応するフロントライン系と、それを適切に運転するために必要となるサポート系について、フォールトツリーを構築し定量化を実施した。

① 評価対象としたシステムとその説明

評価対象としたシステムについて一覧表を作成し、それぞれのシステムごとに概要、機能、系統図、必要とするサポート系、試験、システム信頼性評価上の主要な仮定を整理した。

評価対象システムの一覧を以下に示す。また、フロントライン系とサポート系の依存性を第3.1.2.e-1表に、サポート系同士の依存性を第3.1.2.e-2表に示す。

なお、プラント停止時は、対象とするプラント状態の特徴を考慮し、システム信頼性の評価においては下記の(1)～(4)を仮定している。

(1) 信号

機器は保安規定を基に使用可能性を設定しているため、その機器が属する系統のプロセス値によるインターロック信号がある場合はそれに期待できるものとしてモデル化する。ただし、前述のとおり非常用炉心冷却設備作動信号はブロックされているためモデル化しない。なお、待機中のディーゼル発電機については、定期事業者検査中においても自動起動できる状態で待機しているため、自動起動信号をモデル化する。

(2) 換気空調系

出力運転時と同様にフロントライン系及びサポート系に必要となる換気空調系をモデル化する。

(3) 現場操作

電動弁や手動弁の現場での手動開閉操作はモデル化していない。

(4) 試験又は保守作業による待機除外

出力運転時レベル1 PRAでは、機器が試験又は保守作業により使用不能となる事象を考慮しているが、停止時レベル1 PRAでは、定期事業者検査期間中に計画的に点検されることから、試験又は保守作業による待機除外のモデル化を省略する。

【サポート系】

1. 電源系
2. 信号系
3. 制御用空気系
4. 換気空調系
5. 原子炉補機冷却海水系
6. 原子炉補機冷却水系

【フロントライン系】

7. 余熱除去系

② システム信頼性評価手法

システムが機能喪失に至る要因の組合せを網羅的に展開でき、システムの非信頼度を定量化できる手法として、フォールトツリー(FT)法を用いる。

フォールトツリーの作成に当たっては、対象範囲を示す系統概要図を作成するとともに、その範囲内にある機器でモデル化すべき故障モードを基事象リストの形で整理した。また、これらの情報に基づき、評価対象としたシステムについてフォールトツリーを作成し、定量化を実施した。

定量化に当たっては、起因事象と緩和設備の従属性や、緩和設備間の従属性を考慮した。これらの従属性により発生しうる共通要因故障を、フォールトツリー結合法を用いて評価した。また、同一又は異なるシステムにおいて、多重性を持たせるために用いられている複数機器の故障については、型式、機能、環境、運用方法等に基づく共通要因故障を、MGL法を用いて評価した。システム信頼性評価の例を第3.1.2.e-1図に示す。