

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 高浜発電所 1 号炉 審査資料 |                       |
| 資料番号            | KTN1-PLM50-コンクリート 改 0 |
| 提出年月日           | 令和 6 年 1 月 18 日       |

高浜発電所 1 号炉 高経年化技術評価  
(コンクリート構造物および鉄骨構造物)

補足説明資料

令和 6 年 1 月 18 日

関西電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る  
事項ですので公開することはできません。

# 目次

|               |    |
|---------------|----|
| 1. 概要         | 1  |
| 2. 基本方針       | 3  |
| 3. 代表構造物の選定   | 5  |
| 4. 代表構造物の技術評価 | 15 |
| 5. 代表構造物以外の評価 | 25 |
| 6. まとめ        | 26 |

## 別紙

|  |      |
|--|------|
| 別紙1. 社内標準における目視点検の項目、方法および判定基準について                     | 1-1  |
| 別紙2. 対象構造物および代表構造物の選定過程について                            | 2-1  |
| 別紙3. 耐火能力の考え方および耐火能力が要求されている壁の位置について                   | 3-1  |
| 別紙4. 土木建築設備に係る保全管理の文書体系について                            | 4-1  |
| 別紙5. 炉心領域部および原子炉容器サポート直下部の1次遮蔽壁における<br>温度分布解析の方法などについて | 5-1  |
| 別紙6. 放射線照射量の算出方法などについて                                 | 6-1  |
| 別紙7. 中性子照射量に対する耐力評価について                                | 7-1  |
| 別紙8. 中性化の評価対象および評価点の選定過程について                           | 8-1  |
| 別紙9. 中性化深さの推定値の算定過程および結果について                           | 9-1  |
| 別紙10. 塩分浸透の評価対象および評価点の選定過程について                         | 10-1 |
| 別紙11. 塩化物イオン濃度の測定位置、測定方法、測定結果について                      | 11-1 |
| 別紙12. 塩分浸透における鉄筋の腐食減量の算定過程および結果について                    | 12-1 |
| 別紙13. 機械振動の評価対象の選定過程について                               | 13-1 |
| 別紙14. 1985年に実施したモルタルバー法の試験結果について                       | 14-1 |
| 別紙15. アルカリ骨材反応に関する潜在膨張性の評価について                         | 15-1 |
| 別紙16. 高浜1号炉周辺の地下水による劣化影響について                           | 16-1 |

## 1. 概要

本資料は、コンクリート構造物および鉄骨構造物の高経年化に関する技術評価の補足として、評価内容の補足資料をとりまとめたものである。

コンクリート構造物および鉄骨構造物の経年劣化事象、劣化要因は表 1 に示すとおり、多岐にわたるため、それぞれの劣化要因ごとに評価が必要である。



表1 コンクリート構造物および鉄骨構造物の経年劣化事象および劣化要因

| 構造物       | 経年劣化事象 | 劣化要因     |   |
|-----------|--------|----------|---|
| コンクリート構造物 | 強度低下   | 熱        | コンクリートが熱を受けると、温度条件によってはコンクリート中の水分の逸散に伴う乾燥に起因する微細なひび割れ、あるいは水分の移動に起因する空隙の拡大などにより強度が低下する可能性がある。  |
|           |        | 放射線照射    | コンクリートは、中性子照射やガンマ線照射に起因する内部発熱によるコンクリート中の水分の逸散などにより、強度が低下する可能性がある。   |
|           |        | 中性化      | コンクリートは空気中の二酸化炭素の作用を受けると、徐々にそのアルカリ性を失い中性化する。中性化がコンクリートの内部に進行しアルカリ性が失われると鉄筋周囲に生成されていた不動態被膜も失われ、鉄筋はコンクリート中の水分、酸素の作用により腐食し始める。さらに、鉄筋の腐食が進行すると酸化生成物による体積膨張からコンクリートにひび割れや剥離が生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。 |
|           |        | 塩分浸透     | コンクリート中に塩化物イオンが浸透して鉄筋位置まで達すると、鉄筋表面の不動態被膜が失われるため、鉄筋はコンクリート中の水分、酸素の作用により腐食し始める。腐食が進行すると酸化生成物による体積膨張からコンクリートにひび割れや剥離が生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。  |
|           |        | 機械振動     | 機械振動により、コンクリート構造物が長期間にわたって繰返し荷重を受けると、ひび割れの発生、ひいては損傷に至る可能性がある。   |
|           |        | アルカリ骨材反応 | コンクリート中の反応性シリカを含む骨材と、セメントなどに含まれるアルカリ（ナトリウムイオンやカリウムイオン）が、水の存在下で反応してアルカリ珪酸塩を生成し、この膨張作用によりコンクリートにひび割れが生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。   |
|           |        | 凍結融解     | コンクリート中の水分が凍結し、それが気温の上昇や日射を受けることなどにより融解する凍結融解を繰り返すことでコンクリートにひび割れが生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。   |
| コンクリート構造物 | 遮蔽能力低下 | 熱        | コンクリートは、周辺環境からの伝熱および放射線照射に起因する内部発熱により、コンクリート中の水分が逸散し、放射線に対する遮蔽能力が低下する可能性がある。  |
|           | 耐火能力低下 | 火災時などの熱  | コンクリート構造物は、断面厚により耐火能力を確保する設計であるが、火災時に熱により剥落が生じ、部分的な断面厚の減少に伴う耐火能力の低下によりコンクリートの健全性が損なわれる可能性がある。   |
| 鉄骨構造物     | 強度低下   | 腐食       | 鉄は一般に大気中の酸素、水分と化学反応を起こして腐食する。また、海塩粒子などにより、腐食が促進される。腐食が進行すると鉄骨の断面欠損に至り、鉄骨の強度低下につながる可能性がある。   |
|           |        | 風などによる疲労 | 風による振動などの繰返し荷重が継続的に鉄骨構造物にかかることにより、疲労による損傷が蓄積され、鉄骨の強度低下につながる可能性がある。  |

## 2. 基本方針

コンクリート構造物および鉄骨構造物の経年劣化事象および劣化要因に対する評価の基本方針は、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド」および「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」の記載事項（以下、「審査ガイド等記載事項」という。）を踏まえ、対象構造物について、表 1 の経年劣化事象の発生の可能性について評価し、その可能性が将来にわたって発生することが否定できない場合は、その発生および進展に係る健全性評価を運転開始後 60 年時点までの期間において適切に実施し、その結果に基づき長期施設管理方針を適切に策定していることを確認することである。

コンクリート構造物および鉄骨構造物評価についての審査ガイド等記載事項を表 2 に整理する。

表2 コンクリート構造物および鉄骨構造物評価についての審査ガイド等記載事項

| ガイド                              | 記載事項   |
|----------------------------------|--|
| <p>実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド</p> | <p>3. 高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点<br/>           (1) 高経年化技術評価の審査<br/>           ⑫健全性の評価<br/>           実施ガイド3. 1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展に係る健全性を評価していることを審査する。<br/>           ⑬現状保全の評価<br/>           健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていることを審査する。<br/>           ⑭追加保全策の抽出<br/>           現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要がある新たな保全策が抽出されていることを審査する。<br/>           (2) 長期施設管理方針の審査<br/>           ①長期施設管理方針の策定<br/>           すべての追加保全策について長期保守管理方針として策定されているかを審査する。</p>  |
| <p>実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド</p> | <p>3. 1 高経年化技術評価の実施及び見直し<br/>           高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下の要求事項を満たすこと。<br/>           ⑤ 抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、以下に規定する期間の満了日までの期間について機器・構造物の健全性評価を行うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加すべき保全策（以下「追加保全策」という。）を抽出すること。<br/>           ロ 実用炉規則第82条第2項又は第3項の規定に基づく高経年化技術評価プラントの運転を開始した日から40年間に同条第2項又は第3項に規定する延長する期間を加えた期間</p> <p>3. 2 長期施設管理方針の策定及び変更<br/>           長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満たすこと。<br/>           ①高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提として抽出されたもの及び冷温停止状態が維持されることを前提として抽出されたものの全て。）について、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項目ごとの実施時期を規定した長期施設管理方針を策定すること。<br/>           なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価から抽出されたものと冷温停止状態が維持されることを前提とした評価から抽出されたもの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期施設管理方針を策定すること。</p> |

### 3. 代表構造物の選定

#### 3.1 代表構造物の選定手順

コンクリート構造物および鉄骨構造物の強度低下、遮蔽能力低下、耐火能力低下が想定される構造物は多数存在するため、高経年化技術評価では、評価対象となる構造物の中から代表構造物を選定して評価を行う。評価対象構造物、代表構造物などは、以下の手順にて選定する。

##### 3.1.1 評価対象構造物の選定とグループ化

多数の構造物の中から、「重要度指針におけるクラス1、2に該当する構造物または該当する機器を支持する構造物」「重要度指針におけるクラス3に該当する高温・高圧の環境下にある機器を支持する構造物」「浸水防護施設に属する構造物」「常設重大事故等対処設備、常設重大事故等対処設備を支持する構造物」に該当する構造物を選定し、コンクリート構造物と鉄骨構造物にグループ化を実施した。

なお、選定した対象構造物には、火災防護設備に属する構造物を含む。

評価対象構造物の選定とグループ化の結果を表3に示す。

##### 3.1.2 代表構造物の選定

グループ化した評価対象構造物について、使用条件などを考慮して代表構造物を選定した。コンクリート構造物の選定結果を表4に、鉄骨構造物の選定結果を表5にそれぞれ示す。

##### 3.1.3 劣化要因ごとの評価対象などの選定

代表構造物について、劣化要因ごとに使用環境などを考慮して評価対象、評価点を選定した。

表3 評価対象構造物のグループ化

| 対象構造物                                 | 重要度分類   | コンクリート<br>構造物  | 鉄骨構造物               |
|---------------------------------------|---|----------------|---------------------|
| 外部遮蔽壁                                 | クラス1 支持設備                                     | ○              | —                   |
| 外部遮蔽壁 (3号炉)                           | 常設重大事故等<br>対処設備支持                             | ○              | —                   |
| 外部遮蔽壁 (4号炉)                           | 常設重大事故等<br>対処設備支持                             | ○              | —                   |
| 内部コンクリート                              | クラス1 支持設備                                     | ○              | —                   |
| 原子炉格納施設基礎                             | クラス1 支持設備                                     | ○              | —                   |
| 原子炉補助建屋<br>(水密扉含む)                    | クラス1 支持設備<br>浸水防護施設<br>(鉄骨構造物)                | ○              | ○<br>(鉄骨部)<br>(水密扉) |
| 原子炉補助建屋<br>(2号炉)                      | クラス1 支持設備                                     | ○              | ○<br>(鉄骨部)          |
| 原子炉補助建屋<br>(3・4号炉)                    | クラス2 支持設備                                     | ○              | ○<br>(鉄骨部)          |
| 取水構造物<br>(浸水防止蓋含む)                    | クラス1 支持設備<br>(コンクリート構造物)<br>浸水防護施設<br>(鉄骨構造物) | ○              | ○<br>(浸水防止蓋)        |
| タービン建屋                                | クラス3 支持設備                                     | ○              | ○<br>(鉄骨部)          |
| 緊急時対策所建屋                              | 常設重大事故等<br>対処設備支持                             | ○              | —                   |
| 非常用ディーゼル発電<br>用燃料油タンク基礎<br>(配管トレンチ含む) | クラス1 支持設備                                     | ○              | —                   |
| 復水タンク基礎<br>(配管トレンチ含む)                 | クラス1 支持設備                                     | ○              | —                   |
| 防潮ゲート<br>(道路部、水路部)<br>(4号炉)           | 浸水防護施設  | ○<br>(道路部、水路部) | ○<br>(水路部)          |
| 放水口側防潮堤<br>(防潮扉含む)<br>(4号炉)           | 浸水防護施設  | ○              | ○                   |
| 屋外排水路<br>逆流防止設備<br>(4号炉)              | 浸水防護施設  | —              | ○                   |
| 放水ピット止水板<br>(4号炉)                     | 浸水防護施設  | —              | ○                   |

表4 高浜1号炉 コンクリート構造物における代表構造物選定結果

| 対象構造物<br>(コンクリート構造物) |                                   | 重要度分類           | 使用条件など          |              |              |                          |             |       |              |             | 選定理由 |                                    |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------|-------------|-------|--------------|-------------|------|------------------------------------|
|                      |                                   |                 | 運転条件、環境条件など     |              |              |                          |             |       |              |             |      |                                    |
|                      |                                   |                 | 運転開始後<br>経過年数*1 | 高温部の<br>有無   | 放射線の<br>有無   | 振動の<br>有無                | 設置環境        |       | 供給<br>塩化物量   | 耐火要求<br>の有無 |      | 選定                                 |
| 屋内                   | 屋外                                |                 |                 |              |              |                          |             |       |              |             |      |                                    |
| ①                    | 外部遮蔽壁                             | クラス1設備支持        | 48              | ◇            | ◇            | —                        | 一部<br>仕上げ無し | 仕上げ有り | ◇            | —           | ◎    | 屋内で仕上げ無し<br>運転開始後経過年数              |
| ②                    | 外部遮蔽壁（3号炉）                        | 常設重大事故等<br>対処設備 | 38              | ◇            | ◇            | —                        | 一部<br>仕上げ無し | 仕上げ有り | ◇            | —           |      |                                    |
| ③                    | 外部遮蔽壁（4号炉）                        | 常設重大事故等<br>対処設備 | 38              | ◇            | ◇            | —                        | 一部<br>仕上げ無し | 仕上げ有り | ◇            | —           |      |                                    |
| ④                    | 内部コンクリート                          | クラス1設備支持        | 48              | ○<br>(1次遮蔽壁) | ○<br>(1次遮蔽壁) | —                        | 一部<br>仕上げ無し | /     | —            | —           | ◎    | 高温部、放射線の影響<br>屋内で仕上げ無し             |
| ⑤                    | 原子炉格納施設基礎                         | クラス1設備支持        | 48              | —            | ◇            | —                        | 仕上げ有り       | 埋設*2  | ◇            | /           | ◎    | 代表構造物を支持する構造物                      |
| ⑥                    | 原子炉補助建屋                           | クラス1設備支持        | 48              | ◇            | ◇            | ○<br>(非常用ディーゼル<br>発電機基礎) | 一部<br>仕上げ無し | 仕上げ有り | ◇            | —           | ◎    | 振動の影響<br>屋内で仕上げ無し<br>運転開始後経過年数     |
| ⑦                    | 原子炉補助建屋（2号炉）                      | クラス1設備支持        | 47              | ◇            | ◇            | —                        | 一部<br>仕上げ無し | 仕上げ有り | ◇            | —           |      |                                    |
| ⑧                    | 原子炉補助建屋（3・4号炉）                    | クラス2設備支持        | 38              | ◇            | ◇            | —                        | 一部<br>仕上げ無し | 仕上げ有り | ◇            | —           |      |                                    |
| ⑨                    | 取水構造物                             | クラス1設備支持        | 48              | —            | —            | —                        | /           | 仕上げ無し | ○<br>(海水と接触) | —           | ◎    | 屋外で仕上げ無し<br>供給塩化物量の影響<br>運転開始後経過年数 |
| ⑩                    | タービン建屋                            | クラス3設備支持        | 48              | —            | —            | ○<br>(タービン架台)            | 一部<br>仕上げ無し | 埋設*2  | ◇            | /           | ◎    | 振動の影響<br>屋内で仕上げ無し                  |
| ⑪                    | 緊急時対策所建屋                          | 常設重大事故等<br>対処設備 | 4               | —            | —            | —                        | 一部<br>仕上げ無し | 仕上げ有り | ◇            | —           |      |                                    |
| ⑫                    | 非常用ディーゼル発電用燃料油タンク基礎<br>(配管トレンチ含む) | クラス1設備支持        | 48              | —            | —            | —                        | /           | 仕上げ無し | ◇            | —           |      |                                    |
| ⑬                    | 復水タンク基礎（配管トレンチ含む）                 | クラス1設備支持        | 48              | —            | —            | —                        | /           | 仕上げ無し | ◇            | /           |      |                                    |
| ⑭                    | 防潮ゲート（道路部、水路部）<br>（4号炉）           | 浸水防護施設          | 7               | —            | —            | —                        | /           | 仕上げ無し | ○<br>(海水と接触) | /           |      |                                    |
| ⑮                    | 放水口側防潮堤（防潮扉含む）<br>（4号炉）           | 浸水防護施設          | 7               | —            | —            | —                        | /           | 仕上げ無し | ◇            | /           |      |                                    |

\*1：運転開始後経過年数は、2023年8月時点の年数としている。

\*2：環境条件の区分として、土中は一般の環境として区分されることから、他の屋外で仕上げがない構造物で代表させる。

【凡例】

○：影響大

◇：影響小

—：影響極小、または無し

表5 高浜1号炉 鉄骨構造物における代表構造物選定結果

| 対象構造物<br>(鉄骨構造物) |                     | 重要度分類    | 使用条件など                      |       |       | 選定            | 選定理由 |                |
|------------------|---------------------|----------|-----------------------------|-------|-------|---------------|------|----------------|
|                  |                     |          | 運転開始後<br>経過年数 <sup>*1</sup> | 設置環境  |       |               |      | 使用材料           |
|                  |                     |          |                             | 屋内    | 屋外    |               |      |                |
| ①                | 原子炉補助建屋（鉄骨部）        | クラス1設備支持 | 48                          | 仕上げ有り |       | 炭素鋼           | ◎    | 使用材料、運転開始後経過年数 |
| ②                | 原子炉補助建屋（鉄骨部）（2号炉）   | クラス1設備支持 | 47                          | 仕上げ有り |       | 炭素鋼           |      |                |
| ③                | 原子炉補助建屋（鉄骨部）（3・4号炉） | クラス2設備支持 | 38                          | 仕上げ有り |       | 炭素鋼           |      |                |
| ④                | タービン建屋（鉄骨部）         | クラス3設備支持 | 48                          | 仕上げ有り |       | 炭素鋼           | ◎    | 使用材料、運転開始後経過年数 |
| ⑤                | 取水構造物（浸水防止蓋）        | 浸水防護施設   | 0                           |       | 仕上げ有り | ステンレス鋼        |      |                |
| ⑥                | 原子炉補助建屋（水密扉）        | 浸水防護施設   | 0                           | 仕上げ有り |       | 炭素鋼           |      |                |
| ⑦                | 防潮ゲート（水路部）（4号炉）     | 浸水防護施設   | 7                           |       | 仕上げ有り | 炭素鋼           |      |                |
| ⑧                | 放水口側防潮堤（防潮扉含む）（4号炉） | 浸水防護施設   | 7                           |       | 仕上げ有り | 炭素鋼、<br>アルミ合金 |      |                |
| ⑨                | 屋外排水路逆流防止設備（4号炉）    | 浸水防護施設   | 7                           |       | 仕上げ有り | ステンレス鋼        |      |                |
| ⑩                | 放水ピット止水板（4号炉）       | 浸水防護施設   | 7                           |       | 仕上げ有り | 炭素鋼           |      |                |

\*1：運転開始後経過年数は、2023年8月時点の年数としている。

### 3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を表6に示す。表1に示した経年劣化事象のうち、後述する①と②以外について、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として抽出した。

表6 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

| 構造物           | 経年劣化事象 | 劣化要因  |
|---------------|--------|-------|
| コンクリート<br>構造物 | 強度低下   | 熱     |
|               |        | 放射線照射 |
|               |        | 中性化   |
|               |        | 塩分浸透  |
|               |        | 機械振動  |
|               | 遮蔽能力低下 | 熱     |



① 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

表 7 に示す経年劣化事象については、想定した劣化傾向等を踏まえ適切な保全活動を行っていることから、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象と判断した。なお、コンクリート構造物および鉄骨構造物の保全活動は、「高浜発電所土木建築業務所則」（以下、「土建業務所則」という。）に基づき実施している。

具体的な点検および補修の実績を表 8 に示す。また、土建業務所則における目視点検の項目、方法および判定基準を別紙 1 に示す。

表 7 日常劣化管理事象

| 構造物       | 経年劣化事象 | 劣化要因     | 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象とする理由  |
|-----------|--------|----------|--|
| コンクリート構造物 | 強度低下   | アルカリ骨材反応 | 使用している骨材については、試験によりコンクリート構造物の健全性に影響を与えるような反応性がないことを確認しており、また、定期的に土建業務所則に基づく目視点検を行っており、アルカリ骨材反応に起因すると判断されるひび割れ等は認められていない。   |
|           |        | 凍結融解     | 日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 J A S S 5 鉄筋コンクリート工事（2022）」に示される凍害危険度の分布図によると高浜 1 号炉の周辺地域は凍害危険度が設定されておらず、凍害の予想程度が「ごく軽微」とされる凍害危険度 1 よりさらに危険度が低い。また、定期的に土建業務所則に基づく目視点検を行っており、凍結融解に起因すると判断されるひび割れ等は認められていない。 |
|           | 耐火能力低下 | 火災時などの熱  | コンクリート構造物は通常の使用環境において、コンクリート構造物の断面厚が減少することはなく、また、定期的に土建業務所則に基づく目視点検を行っており、火災時などの熱に起因すると判断される断面厚の減少は認められていない。   |
| 鉄骨構造物     | 強度低下   | 腐食       | 定期的に土建業務所則に基づく目視確認を実施しており、強度に支障をきたす可能性のあるような鋼材の腐食は認められていない。また、鉄骨の強度に支障をきたす可能性があるような鋼材の腐食に影響する塗装の劣化等が認められた場合には、その部分の塗装の塗替え等を行うこととしている。  |

表8 日常劣化管理事象に関する点検および補修の実績

| 構造物       | 経年劣化事象 | 劣化要因     | 代表構造物   | 点検方法 | 点検頻度 | 点検結果                              | 補修実績   |
|-----------|--------|----------|---|------|------|-----------------------------------|--------|
| コンクリート構造物 | 強度低下   | アルカリ骨材反応 | 外部遮蔽壁   | 目視点検 | 1回／年 | アルカリ骨材反応に起因すると判断されるひび割れは認められていない  | 補修実績なし |
|           |        | 凍結融解     | 内部コンクリート<br>原子炉格納施設基礎<br>原子炉補助建屋<br>取水構造物※ <sup>1</sup> | 目視点検 | 1回／年 | 凍結融解に起因すると判断されるひび割れは認められていない      | 補修実績なし |
|           | 耐火能力低下 | 火災時などの熱  | タービン建屋  | 目視点検 | 1回／年 | 火災時などの熱に起因すると判断される断面厚の減少は認められていない | 補修実績なし |
| 鉄骨構造物     | 強度低下   | 腐食       | 原子炉補助建屋<br>(鉄骨部)<br>タービン建屋<br>(鉄骨部)                     | 目視点検 | 1回／年 | 有害な腐食は認められていない                    | 補修実績なし |

※1 取水構造物（水路部）の点検頻度は1回／4年

② 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）

表9に示す経年劣化事象については、対象となる構造物が無く、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象と判断した。

表9 日常劣化管理事象以外

| 構造物 | 経年劣化事象 | 劣化要因     | 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象とする理由  |
|-----|--------|----------|--|
| 鉄骨  | 強度低下   | 風などによる疲労 | 煙突などの形状の構造物は、比較的アスペクト比（高さの幅に対する比）が大きく、風の直交方向に振動が発生する恐れがある（日本建築学会「原子力施設における建築物の維持管理指針・同解説（2015）」）。日本建築学会「建築物荷重指針・同解説（2015）」において、アスペクト比が4以上の構造物は風による振動の検討が必要とされているが、鉄骨構造物にアスペクト比が4以上の構造物はない。 |

### 3.3 劣化要因ごとの評価対象の選定結果

経年劣化事象に対する劣化要因ごとの評価対象について、選定した結果を表 10 に示す。

表 10 高浜 1 号炉 コンクリート構造物および鉄骨構造物に想定される経年劣化事象と評価対象とする構造物

| 構造種別                  |           | コンクリート構造物       |                 |                 |                           |                            |                 |                 |                 | 鉄骨構造物 |          |              |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|----------|--------------|
| 経年劣化事象                |           | 強度低下            |                 |                 |                           |                            |                 | 遮蔽能力<br>低下      | 耐火能力<br>低下      | 強度低下  |          |              |
| 要 因                   |           | 熱               | 放射線<br>照射       | 中性化             | 塩分浸透                      | 機械振動                       | アルカリ<br>骨材反応    | 凍結融解            |                 | 熱     | 腐食       | 風などに<br>よる疲労 |
| 代<br>表<br>構<br>造<br>物 | 外部遮蔽壁     |                 |                 | 屋内面*<br>○       |                           |                            | △               | △               |                 | △     |          |              |
|                       | 内部コンクリート  | 1次<br>遮蔽壁*<br>○ | 1次<br>遮蔽壁*<br>○ |                 |                           |                            | △               | △               | 1次<br>遮蔽壁*<br>○ | △     |          |              |
|                       | 原子炉格納施設基礎 |                 |                 |                 |                           |                            | △               | △               |                 |       |          |              |
|                       | 原子炉補助建屋   |                 |                 | 基礎マ<br>ット*<br>○ |                           | 非常用デー<br>ゼル発電機<br>基礎*<br>○ | △               | △               |                 | △     | 鉄骨部<br>△ | 鉄骨部<br>▲     |
|                       | 取水構造物     |                 |                 | 気中帯*<br>○       | 気中帯*<br>干満帯*<br>海中帯*<br>○ |                            | △               | △               |                 | △     |          |              |
|                       | タービン建屋    |                 |                 |                 |                           | タービン<br>架台*<br>○           | タービン<br>架台<br>△ | タービン<br>架台<br>△ |                 |       | 鉄骨部<br>△ | 鉄骨部<br>▲     |

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象（表中の○に対応する代表構造物：評価対象とする構造物）

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）

\*：評価対象

#### 4. 代表構造物の技術評価

##### 4.1 コンクリートの強度低下

###### 4.1.1 熱による強度低下

###### (1) 評価の概要

評価対象は、代表構造物のうち、運転時に最も高温状態となる内部コンクリート（1次遮蔽壁）とした。

評価点は、ガンマ発熱の影響の最も大きい炉心領域部および原子炉容器サポート（以下、「RVサポート」という）直下部とした。1次遮蔽壁の概要を図1に示す。

評価については、コンクリートの温度制限値と温度分布解析の結果を比較した。

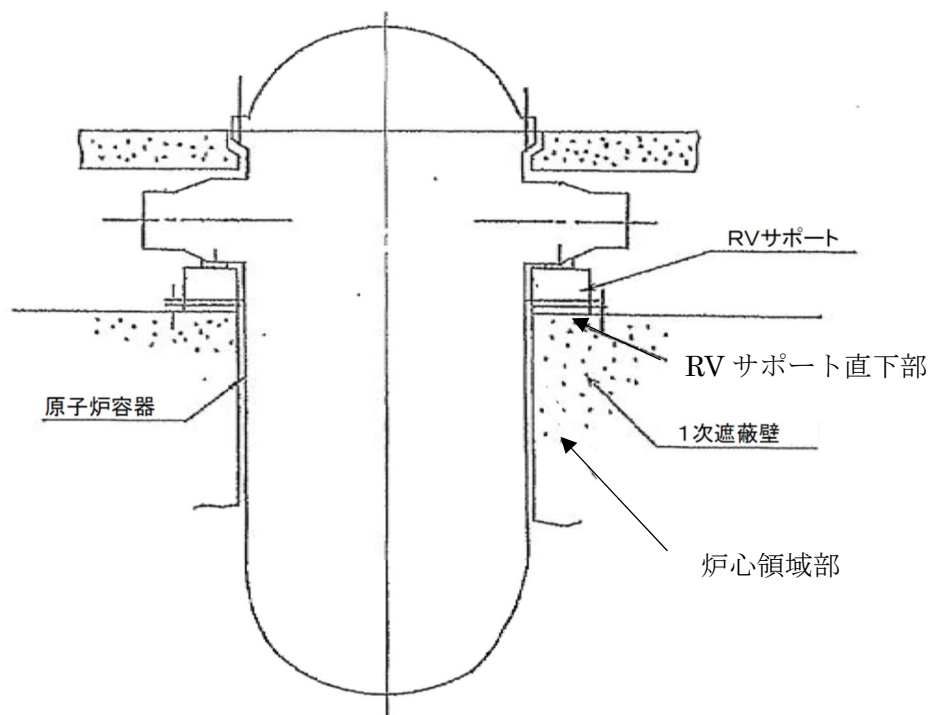


図1 1次遮蔽壁の概要

###### (2) 評価結果

解析の結果、コンクリートの最高温度は約53℃であり、制限値<sup>1)</sup>である65℃以下であるため、健全性評価上問題とはならない。

#### 4.1.2 放射線による強度低下

##### (1) 評価の概要

評価対象を内部コンクリート（1次遮蔽壁）、評価点を中性子照射量およびガンマ線照射量が最大となる1次遮蔽壁炉心側コンクリートとした。

評価については、評価点における運転開始後60年時点で予想される中性子照射量およびガンマ線照射量と、既往の知見によりコンクリート強度の低下が確認されている中性子照射量およびガンマ線照射量の閾値を比較した。

##### (2) 評価結果

###### a) 中性子照射量

中性子照射と強度の関係に関しては、従来 Hilsdorf 他の文献<sup>2)</sup>における「中性子照射したコンクリートの圧縮強度 (fcu) と照射しないコンクリートの圧縮強度 (fcuo) の変化」を参照していた。一方、小嶋ほかの試験結果<sup>3)</sup>を踏まえた最新知見によると、コンクリートの圧縮強度は、およそ  $1 \times 10^{19} \text{n/cm}^2$  ( $E > 0.1 \text{ MeV}$ ) の中性子照射量から低下する可能性が確認されている。

高浜1号炉の運転開始後60年時点における中性子照射量は約  $3.70 \times 10^{19} \text{n/cm}^2$  ( $E > 0.098 \text{ MeV}$ ) で、照射量が  $1 \times 10^{19} \text{n/cm}^2$  ( $E > 0.098 \text{ MeV}$ ) を超える範囲は、1次遮蔽壁の厚さ（最小壁厚269cm）に比べて小さく、深さ方向に最大でも10cm程度であることを踏まえ、耐力評価として、保守的に内部コンクリート（1次遮蔽壁）からこの範囲を除いても、コンクリートの圧縮耐力が地震時の鉛直荷重などの設計荷重を上回ることを踏まえ、また、日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG 4601-1987）」に基づく内部コンクリートの最大せん断ひずみ評価に対して影響がないことを確認している。

###### b) ガンマ線照射量

ガンマ線照射量と強度の関係に関する Hilsdorf 他の文献<sup>2)</sup>によると、少なくとも  $2 \times 10^8 \text{ Gy}$  ( $2 \times 10^{10} \text{ rad}$ ) 程度のガンマ線照射量では有意な強度低下はみられない。

高浜1号炉の運転開始後60年時点におけるガンマ線照射量は約  $1.10 \times 10^{10} \text{ rad}$  で、照射量が  $2 \times 10^{10} \text{ rad}$  を下回っていることから、内部コンクリート（1次遮蔽壁）の強度への影響はないものと考えられる。

以上から、放射線照射による強度低下に対しては、健全性評価上問題とはならない。

#### 4.1.3 中性化による強度低下

##### (1) 評価の概要

評価対象の候補として、代表構造物全て（外部遮蔽壁、内部コンクリート、原子炉格納施設基礎、原子炉補助建屋、取水構造物およびタービン建屋）が該当する。

このうち、評価点として、空気環境の違いが中性化の進展に影響を与えることを踏まえ、屋内については2014年の高浜1号炉における環境測定結果を踏まえた中性化への影響度が最も大きい外部遮蔽壁（屋内面）、屋外については空気環境に大きな違いが生じないため空気との接触時間が長い取水構造物のうち気中帯を選定した。加えて運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検の結果を踏まえ、原子炉補助建屋（基礎マット）を選定した。

評価については、以下の手順にて実施した。

##### a) 運転開始後60年時点における中性化深さの算出

中性化深さの実測値、空気環境測定値などを入力とした中性化速度式（岸谷式<sup>4)</sup>、森永式<sup>5)</sup> および実測値に基づく $\sqrt{t}$ 式<sup>6)</sup>）により、運転開始後60年経過時点の中性化深さを算出

##### b) 最大中性化深さ推定値の抽出

中性化速度式により得られる中性化深さのうち、最大値となる中性化深さを抽出

##### c) 鉄筋が腐食し始める時の中性化深さの算出

鉄筋が腐食し始める時の中性化深さとして、屋内はかぶり厚さに2cmを加えた値、屋外はかぶり厚さの値をそれぞれ算出

##### d) 運転開始後60年経過時点の中性化深さの評価

b)とc)の中性化深さを比較

調査については、運転計画および現場状況を踏まえた時期に実施している。

##### (2) 評価結果

表11に示すとおり、運転開始後60年経過時点における中性化深さが最大となる評価点において、鉄筋が腐食し始める時点の中性化深さを下回っていることから、健全性評価上問題とはならない。



表 11 運転開始後 60 年後時点と鉄筋が腐食し始める時点の中性化深さの比較

|                    | 調査時点の中性化深さ |             |                      | 1号炉運転開始後<br>60年経過時点の<br>中性化深さ*1<br>(cm)<br>(推定式) | 鉄筋が腐食<br>し始める時の<br>中性化深さ<br>(cm) |
|--------------------|------------|-------------|----------------------|--|----------------------------------|
|                    | 経過年数       | 実測値<br>(cm) | 推定値<br>(cm)<br>(推定式) |  |                                  |
| 外部遮蔽壁<br>(屋内面)     | 48年        | 1.3         | 4.2<br>(森永式)         | 4.7*1<br>(森永式)                                   | 7.0                              |
| 原子炉補助建屋<br>(基礎マット) | 48年        | 3.1         | 4.8<br>(岸谷式)         | 5.3*1<br>(岸谷式)                                   | 10.0                             |
| 取水構造物<br>(気中帯)     | 48年        | 0.3         | 2.5<br>(岸谷式)         | 2.8*1<br>(岸谷式)                                   | 8.75                             |

\*1：岸谷式、森谷式および中性化深さの実測値に基づく $\sqrt{t}$ 式による評価結果のうち  
最大値を記載

#### 4.1.4 塩分浸透による強度低下

##### (1) 評価の概要

評価対象の候補として、代表構造物のうち屋外の構造物である外部遮蔽壁、原子炉補助建屋および取水構造物が該当する。

このうち、海水に接触するため供給塩分量が多い取水構造物を評価対象とし、評価点として、最高潮位および最低潮位を考慮したうえで、環境条件が異なる気中帯、干満帯および海中帯を選定した。

評価については、以下の手順にて実施した。

##### a) 運転開始後60年時点における鉄筋腐食減量の算出

①拡散方程式：点検による塩化物イオン濃度の測定結果をもとに、運転開始経過年ごとの鉄筋位置における塩化物イオン量を算出

②森永式<sup>5)</sup>：塩化物イオン量を用いて運転開始経過年数ごとの鉄筋腐食減量を算出

##### b) かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点における鉄筋腐食減量の算出

森永式：鉄筋径およびかぶり厚さを用いて、かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点における鉄筋腐食減量を算出

##### c) 運転開始後60年時点における鉄筋腐食減量の評価

a)とb)の鉄筋腐食減量を比較

調査については、運転計画および現場状況を踏まえた時期に実施している。

##### (2) 評価結果

表12に示すとおり、運転開始後60年経過時点における鉄筋腐食減量は、かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄筋腐食減量を下回っていることから、健全性評価上問題とはならない。

表 12 運転開始後 60 年経過時点と

かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄筋腐食減量の比較

|                | 経過年数 | 鉄筋位置での<br>塩化物イオン<br>濃度および量<br>上段 (%)<br>下段 (kg/m <sup>3</sup> ) | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) |                        |                               |
|----------------|------|---|---|------------------------|-------------------------------|
|                |      |   | 調査時点  | 運転開始<br>後 60 年<br>経過時点 | かぶりコンクリ<br>ートにひび割れ<br>が発生する時点 |
| 取水構造物<br>(気中帯) | 48年  | 0.16<br>(3.55)  | 8.2   | 12.2                   | 88.1                          |
| 取水構造物<br>(干満帯) | 48年  | 0.05<br>(0.98)  | 11.6  | 14.7                   | 88.1                          |
| 取水構造物<br>(海中帯) | 48年  | 0.22<br>(5.26)  | 6.7   | 9.5                    | 90.1                          |

#### 4.1.5 機械振動による強度低下

##### (1) 評価の概要

評価対象の候補として、振動の影響を受けるタービン建屋（タービン架台）および原子炉補助建屋（非常用ディーゼル発電機基礎）、評価点として、局部的に影響を受ける可能性がある基礎ボルト周辺のコンクリートを評価点として選定した。

##### (2) 評価結果

60年間の供用を想定すると、基礎ボルト周辺に機械振動によるひび割れが発生し強度低下が生じる可能性は否定できないが、機械振動により機器のコンクリート基礎への定着部の支持力が失われるような場合、機械の異常振動や定着部周辺コンクリート表面に有害なひび割れが発生するものと考えられる。したがって、機械振動による荷重が作用してもコンクリートのひび割れ発生には至らないと考えられるものの、目視確認でひび割れの発生が検知可能である。

定期的な目視確認を実施しているが、機械振動に起因する有害なひび割れなどは発見されていないことから、健全性評価上問題とならない。

#### 4.1.6 コンクリートの強度試験結果

技術的な評価に加え、コンクリート構造物から採取したコアサンプルについて、強度試験を行った結果、表 13 に示すとおり、試験結果（平均圧縮強度）が設計基準強度を上回っていることを確認した。

調査については、運転計画および現場状況を踏まえた時期に実施している。

表 13 コンクリートの圧縮強度試験結果

| 代表構造物     | 実施時期  | 試験<br>箇所数 | 平均圧縮強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | 設計基準強度<br>(N/mm <sup>2</sup> ) |
|-----------|-------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|
| 外部遮蔽壁     | 2023年 | 3         | 37.2                           | 20.6                           |
| 内部コンクリート  | 2023年 | 3         | 40.3                           | 20.6                           |
| 原子炉格納施設基礎 | 2023年 | 3         | 52.6                           | 20.6                           |
| 原子炉補助建屋   | 2023年 | 3         | 22.1                           | 17.7                           |
| 取水構造物     | 2023年 | 9         | 31.6                           | 23.5                           |
| タービン建屋    | 2023年 | 3         | 27.3                           | 17.7                           |

## 4.2 コンクリートの遮蔽能力低下

### 4.2.1 熱による強度低下

#### (1) 評価の概要

評価対象として内部コンクリート（1次遮蔽壁）、評価点として運転時に最も高温となる炉心領域部を選定し、評価については、制限値と温度分布解析の結果を比較した。

#### (2) 評価結果

解析の結果、コンクリートの最高温度は炉心領域部で約53℃であり、中性子遮蔽の88℃、ガンマ線遮蔽の177℃の制限値<sup>7)</sup>以下であることから、健全性評価上問題とはならない。

#### 4.3 現状保全

コンクリートの強度低下については、強度に支障をきたす可能性のあるような有意な欠陥がないことを目視点検により定期的に確認し、必要に応じて塗装の塗替えなどの補修を実施している。あわせて、強度に急激な経年劣化が生じていないことを、非破壊試験による点検において、定期的に確認している。

コンクリートの遮蔽能力低下については、遮蔽能力に支障をきたす可能性があるひび割れなどの有意な欠陥がないことを目視点検により定期的に確認している。

#### 4.4 総合評価

コンクリートの強度低下については、現状において、設計基準強度を上回っており、強度低下が急激に発生する可能性は極めて小さいと考えられる。また、ひび割れなどについては目視確認で検知可能であり、必要に応じて塗装の塗替えなどの補修を実施していることから、保全方法は適切であり、現状保全を継続することにより健全性の維持は可能である。

コンクリートの遮蔽能力低下については、現状において要求値を上回っており、今後遮蔽能力低下が急激に発生する可能性は極めて小さいと考えられる。また、ひび割れなどについては目視確認で検知可能であり、保全方法として適切であり、健全性の維持は可能であるとする。

#### 4.5 高経年化への対応

今後も現状の保全方法により健全性を確認していくものとし、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべきものはない。

## 5. 代表構造物以外の評価

### グループ内全構造物への展開

コンクリート構造物および鉄骨構造物の技術評価については、代表構造物について、各経年劣化事象に影響を及ぼす要因ごとに使用条件などを考慮して実施しており、グループ内構造物の使用条件は代表構造物の使用条件に含まれているため、技術評価結果も代表構造物の評価結果に含まれた結果となる。



6. まとめ

6.1 審査ガイド等に対する確認結果

「2. 基本方針」で示す審査ガイド等記載事項に対して、高経年化に関する技術評価を適切に実施していることを確認した。コンクリート構造物および鉄骨構造物についての審査ガイド等記載事項との対比を表 14 に示す。

表 14 コンクリート構造物および鉄骨構造物についての審査ガイド等記載事項との対比  
(1/2)

| ガイドガイド                    | 記載事項   | 技術評価結果   |
|---------------------------|--|--|
| 実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド | 3. 高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点<br>(1) 高経年化技術評価の審査<br>⑫健全性の評価<br>実施ガイド3.1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展に係る健全性を評価していることを審査する。 | 「4. 代表構造物の技術評価」に示すとおり、代表構造物について運転開始後60年時点を想定した健全性評価を実施した。                    |
|                           | ⑬現状保全の評価<br>健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていることを審査する。  | 「4.3 現状保全」に示すとおり、健全性評価結果から、現状の保全策が妥当であることを確認した。                              |
|                           | ⑭追加保全策の抽出<br>現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要がある新たな保全策が抽出されていることを審査する。  | 「4.5 高経年化への対応」に示すとおり、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべき新たな保全策はなかった。                    |
|                           | (2) 長期施設管理方針の審査<br>①長期施設管理方針の策定<br>すべての追加保全策について長期施設管理方針として策定されているかを審査する。  | 「4.5 高経年化への対応」に示すとおり、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべきものはなく、施設管理に関する方針として策定する事項はなかった。 |

表 14 コンクリート構造物および鉄骨構造物についての審査ガイド等記載事項との対比

(2/2)

| ガイド                              | 記載事項   | 技術評価結果  |
|----------------------------------|--|---|
|                                  | <p>3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し<br/>高経年化技術評価の実施及び見直しに当たっては、以下の要求事項を満たすこと。</p> <p>⑤ 抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、以下に規定する期間の満了日までの期間について機器・構造物の健全性評価を行うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加すべき保全策（以下「追加保全策」という。）を抽出すること。</p> <p>ロ 実用炉規則第82条第2項又は第3項の規定に基づく高経年化技術評価プラントの運転を開始した日から40年間に同条第2項又は第3項に規定する延長する期間を加えた期間</p>   | <p>「4.5 高経年化への対応」に示すとおり、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加する新たな保全策はなかった。</p>                     |
| <p>実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド</p> | <p>3.2 長期施設管理方針の策定及び変更<br/>長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満たすこと。</p> <p>① 高経年化技術評価の結果抽出された全ての追加保全策（発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提として抽出されたもの及び冷温停止状態が維持されることを前提として抽出されたものの全て。）について、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項目ごとの実施時期を規定した長期施設管理方針を策定すること。</p> <p>なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電用原子炉の運転を断続的に行うことを前提とした評価から抽出されたものと冷温停止状態が維持されることを前提とした評価から抽出されたもの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期施設管理方針を策定すること。</p> | <p>「4.5 高経年化への対応」に示すとおり、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべきものはなく、施設管理に関する方針として策定する事項はなかった。</p> |

## 6.2 施設管理に関する方針として策定する事項

コンクリート構造物および鉄骨構造物に関する評価について、施設管理に関する方針として策定する事項は抽出されなかった。

【参考文献】

- 1) 日本建築学会「原子炉建屋構造設計指針・同解説（1988）」
- 2) Hilsdorf、 Kropp、 and Koch、「The Effects of Nuclear Radiation on the Mechanical Properties of Concrete」、 American Concrete Institute Publication、 SP 55-10. 1978
- 3) 小嶋他、NTEC-2019-1001「中性子照射がコンクリートの強度に及ぼす影響(2019)」
- 4) 日本建築学会「高耐久性鉄筋コンクリート造設計施工指針（案）・同解説（1991）」
- 5) 森永繁「鉄筋の腐食速度に基づいた鉄筋コンクリート建築物の寿命予測に関する研究—東京大学学位論文（1986）」
- 6) 土木学会「コンクリート標準示方書 維持管理編（2022）」
- 7) 「コンクリート遮蔽体設計規準」(R. G. Jaeger et al. 「Engineering Compendium on Radiation Shielding(ECRS) VOL. 2」)

|      |  |
|------|--|
| タイトル | 社内標準における目視点検の項目、方法および判定基準について  |
| 説明   | <p>「原子力発電所 土木設備点検要綱指針」および「原子力発電所 建築設備点検要綱指針」に基づき定期的を実施する目視点検の項目、方法および判定基準を以下に示す。</p> <p>添付 1 定期点検標準（土木設備）（抜粋）</p> <p>添付 2 建築設備の定期点検内容一覧表（建築設備）（コンクリート構造物および鉄骨構造物（抜粋））</p> <p>添付 3 建物設備（部位）と確認内容（建築設備）（コンクリート構造物および鉄骨構造物（抜粋））</p> <p>添付 4 目視点検によるコンクリート構造物の劣化の評価基準（土木設備・建築設備共通）</p> |

## 定期点検標準 (土木設備) (抜粋)

(設備箇所については、他施設にも準用出来る。)

| 設備箇所     |             | 点検事項 | 点検頻度 | 点検方法 | 備考 |
|----------|-------------|------|------|------|----|
| 1. 取水設備  | 陸上部         |      |      |      |    |
|          | 海上部         |      |      |      |    |
|          | 水中部         |      |      |      |    |
|          | 水路部<br>(内部) |      |      |      |    |
| 4. タンク基礎 |             |      |      |      |    |
| 10. 防波堤  | 陸上部         |      |      |      |    |
|          | 海上部         |      |      |      |    |

| 設備箇所       |     | ・点検事項 | 点検頻度 | ・点検方法 | 備考 |
|------------|-----|-------|------|-------|----|
| 10. 防波堤    | 水中部 |       |      |       |    |
| 16. 津波防護施設 | 陸上部 |       |      |       |    |
|            | 土中部 |       |      |       |    |
|            | 水中部 |       |      |       |    |
|            |     |       |      |       |    |

建築設備の定期点検内容一覧表（建築設備）（コンクリート構造物および鉄骨構造物（抜粋））

| 点検設備（部位）   |          | 点検<br>頻度 | 点検方法 |
|------------|----------|----------|------|
| 建物構造<br>部分 | コンクリート躯体 |          |      |
|            | 鉄骨造構造体   |          |      |
|            |          |          |      |



## 建物設備（部位）と確認内容（建築設備）（コンクリート構造物および鉄骨構造物（抜粋））

| 点検設備(部位)                       | 確認内容<br>(損傷等がある場合はその程度を確認する) | 備 考 |
|--------------------------------|------------------------------|-----|
| コンクリート躯体 1)<br>(基礎、壁、柱、床、梁、堰等) |                              |     |
| 鉄骨造構造体<br>(柱、梁、鉄骨架台等)          |                              |     |
|                                |                              |     |

## 目視点検によるコンクリート構造物の劣化の評価基準（土木設備・建築設備共通）


|      | 内容 |
|------|----|
| 評価基準 |    |
| 参考文献 |    |

※1：建築設備のみ参照

※2：土木設備のみ参照

|      |  |
|------|--|
| タイトル | 対象構造物および代表構造物の選定過程について   |
| 説明   | <p>高浜 1 号炉におけるコンクリート構造物および鉄骨構造物の技術評価について、対象構造物および代表構造物の選定過程を以下に示す。</p> <p>1. 対象構造物の選定</p> <p>対象構造物は、安全重要度分類審査指針<sup>*</sup>およびこれを踏まえ具体的な分類を示した日本電気協会「安全機能，重大事故等に対処する機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針」（JEAG4612-2021）に適合した色塗系統図および原子力保全総合システム（M35）等を基に、評価対象となる機器および構造物全てのリストを作成し、該当する構造物、または該当する機器を支持する構造物を選定した。</p> <p>評価対象となる機器および構造物の抽出フローを添付 1 に示す。</p> <p>※：発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平成2年8月30日原子力安全委員会決定）</p> <p>2. 代表構造物の選定</p> <p>対象構造物の使用条件（高温部の有無、放射線の有無など）の影響の大きさに基づき、代表構造物を選定した。</p> <p style="text-align: right;">以上</p> <p>添付 1 評価対象となる機器および構造物の抽出フロー</p> |

## 評価対象となる機器および構造物の抽出フロー

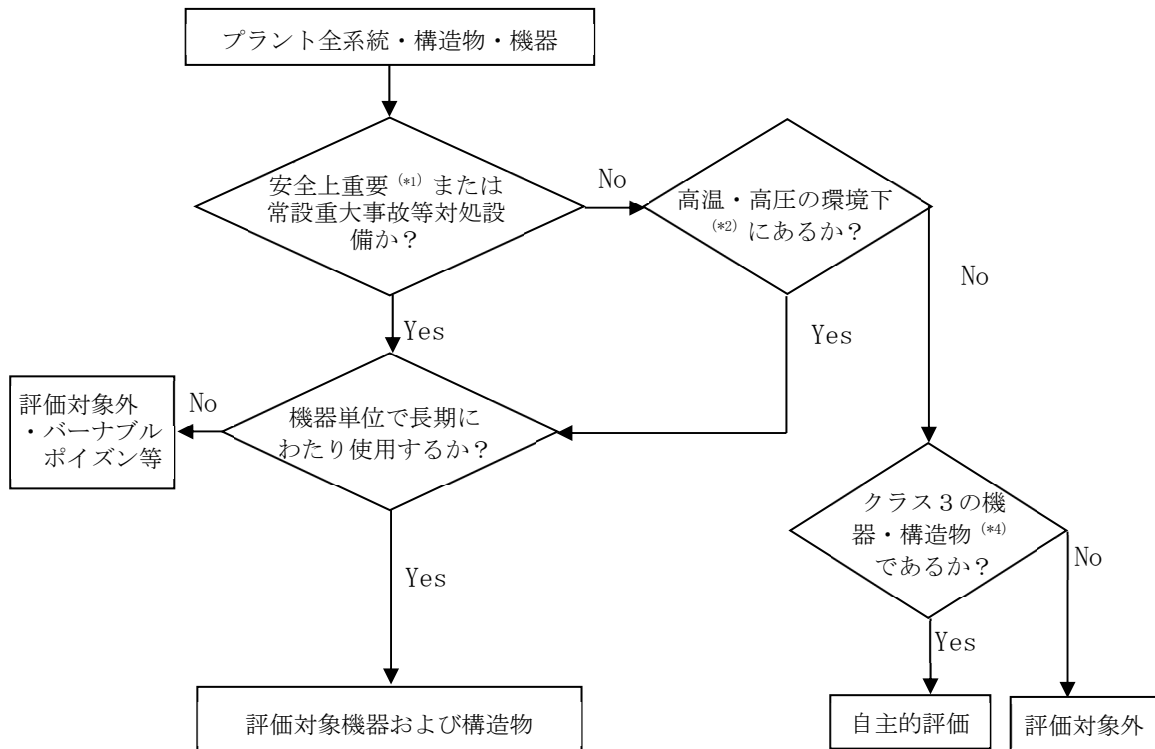


\*1 重要度分類クラス1および2<sup>(\*)</sup>（耐津波安全性評価が必要な浸水防護施設に属する機器および構造物を含む。）


\*2 重要度分類クラス3のうち、最高使用温度が95℃を超え、または最高使用圧力が1900kPaを超える環境下にある機器（原子炉格納容器外にあるものに限る）


\*3 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成2年8月30日原子力安全委員会決定）の重要度分類

\*4 浸水防護施設に属する機器および構造物を含む。


|      |   |
|------|---|
| タイトル | 耐火能力の考え方および耐火能力が要求されている壁の位置について   |
| 説明   | <p>コンクリート構造物の耐火能力は、コンクリートの断面厚により確保する設計としている。耐火能力が要求されている壁の位置については、「高浜発電所1号機工事計画認可申請書（関原発第73号平成28年6月10日認可）」、「高浜発電所2号機工事計画認可申請書（関原発第74号平成28年6月10日認可）」「高浜発電所3号機工事計画認可申請書（関原発第152号平成27年8月4日認可）」および「高浜発電所4号機工事計画認可申請書（関原発第153号平成27年10月9日認可）」、に示すとおりである（添付1参照）。</p> <p>添付1 火災区域などの位置図</p> |

























































































































































|             |  |
|-------------|--|
| <p>タイトル</p> | <p>土木建築設備に係る保全管理の文書体系について</p>  |
| <p>説明</p>   | <p>土木建築設備に係る保全管理の文書体系は以下のとおりである。</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[施設管理通達] --&gt; B[原子力発電所土木建築業務要綱]     B --&gt; C[高浜発電所土木建築業務所則]     B --&gt; D[原子力発電所建築設備点検要綱指針]     B --&gt; E[原子力発電所土木設備点検要綱指針]     B --&gt; F[原子力発電所コンクリート構造物<br/>高経年化に関する点検要綱指針]     C --&gt; G[高浜発電所土木建築業務所則指針]             </pre> </div> <p style="text-align: right;">以上</p> |

|      |  |
|------|--|
| タイトル | 炉心領域部および原子炉容器サポート直下部の1次遮蔽壁における温度分布解析の方法などについて  |
| 説明   | <p>炉心領域部および原子炉容器サポート（以下「RVサポート」という。）直下部の1次遮蔽壁（コンクリート）における温度分布解析の方法などについて、以下に示す。</p> <p>1. 炉心領域部の温度分布解析</p> <p>1. 1 温度分布解析の方法</p> <p>炉心領域部の1次遮蔽壁内におけるガンマ発熱による温度分布は、2次元輸送計算コード DORT (Ver. 3.2) を用いて、1次遮蔽中のガンマ線束分布を算出し、ガンマ発熱量換算係数を乗じることで温度分布を求めている。</p> <p>(1) 解析モデル</p> <p>炉心、炉内構造物、原子炉容器および1次遮蔽壁（コンクリート）を2次元形状（水平断面）でモデル化している。具体的な解析モデルは添付1に示す。</p> <p>(2) 入力条件</p> <p>DORT コードは、米国のオークリッジ国立研究所で開発された中性子輸送方程式を数値的に解くコードであり、入力パラメータは、以下のとおりである。</p> <div data-bbox="424 1189 1362 1547" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR     A[①物性値(密度, 組成)] --&gt; D[DORTコード]     B[②原子炉, 1次遮蔽形状] --&gt; D     C[③原子炉出力分布※1] --&gt; D     E[④核分裂により発生する<br/>中性子スペクトル※2] --&gt; D     D --&gt; F[ガンマ線束]     F --&gt; G[ガンマ発熱量<br/>(kcal/(cm³·h))]     H[エネルギー吸収係数] --&gt; F   </pre> </div> <p>※1：これまでの運転サイクルにおける原子炉出力分布の平均値を用いて原子炉熱出力に相当する分のエネルギー（中性子発生個数）を入力している。</p> <p>※2：燃料の核分裂により発生する中性子発生個数とエネルギー（物性値）を入力している。</p> <p>1. 2 解析結果</p> <p>1次遮蔽壁内のガンマ発熱量分布の計算結果を添付1に示す。添付1を基に、円筒形状に対する熱伝導方程式を解いて温度分布を算出した結果、1次遮蔽壁内での最高温度は、1次遮蔽壁内面から約50cmの位置に現れ、約53℃であり、強度上の熱に対するコンクリートの温度制限値（一般部65℃、局部90℃）を下回る結果であった。1次遮蔽壁内の温度分布を添付2に示す。</p> |

## 2. RVサポート直下部の温度分布解析

### 2. 1 温度分布解析の方法

RVサポート廻りコンクリート部の温度分布解析は、対象範囲を3次元ソリッド要素でモデル化し、熱流動解析を実施している。熱流動解析では、冷却空気の流れから、熱伝達面に沿った流速分布、冷却空気温度を解析で求めることにより各部材温度を算出している。解析コードはANSYS (Ver. 18.0) を使用している。

#### (1) 解析モデル

解析モデルの対象範囲は、温度条件の厳しいRV出口ノズル部廻りとし、以下の要素から構成している。具体的な対象範囲と解析モデルは添付3に示す。

- RV
- 1次冷却材管 (ホットレグ)
- 保温材
- RVサポート
- 1次冷却材管貫通部
- 1次遮蔽壁 (コンクリート)

#### (2) 入力条件

入力条件は定格出力運転時を前提として下記のとおりとしている。

- 1次冷却材温度 (RV内部)  $T_c$   °C
- 1次冷却材温度 (RV出口管台及び1次冷却材管内面)  $T_H$   °C
- RV冷却ファン出口冷却空気流量:  m<sup>3</sup>/min
- RV冷却ファン出口冷却空気温度:  °C
- ガンマ発熱: 添付1 図2のガンマ発熱量分布
- 材料物性値 (熱伝導率): 文献、使用材料に基づき設定 (添付4)

### 2. 2 解析結果

RVサポート直下は伝熱により温度が上昇する。しかし、温度分布解析の結果は、約50.1°Cであり強度上の熱に対するコンクリートの温度制限値 (一般部65°C、局部90°C) を下回る結果であった (添付5)。また、RVサポートの外側コンクリート回廊部において、1次冷却材管保温材からの輻射による影響から51.0°Cを示す箇所があるが、RVサポートからの荷重を直接支持する部位ではない。

なお、コンクリート内部におけるRVサポート直下部近傍の実測温度は約47.9~52.5°C、平均で約49.7°Cであり、実測温度の測定箇所における解析結果 (約49.7°C) と同等である。また、実測温度および解析結果は温度制限値65°Cより十分に低い値であることから、評価上問題はないと判断している。(添付6)。

以上



|  |   |
|--|---|
|  | <p>添付1 炉心領域部の1次遮蔽壁（コンクリート）におけるガンマ発熱量分布の計算モデルおよび計算結果</p> <p>添付2 炉心領域部の1次遮蔽壁（コンクリート）内の温度分布</p> <p>添付3 R Vサポート直下部の解析対象範囲および解析モデル</p> <p>添付4 材料物性値（熱伝導率）</p> <p>添付5 R Vサポート直下部の1次遮蔽壁（コンクリート）の温度分布</p> <p>添付6 R Vサポート直下部近傍の解析値と実測温度の比較</p> |
|--|---|

炉心領域部の1次遮蔽壁（コンクリート）における  
ガンマ発熱量分布の計算モデルおよび計算結果

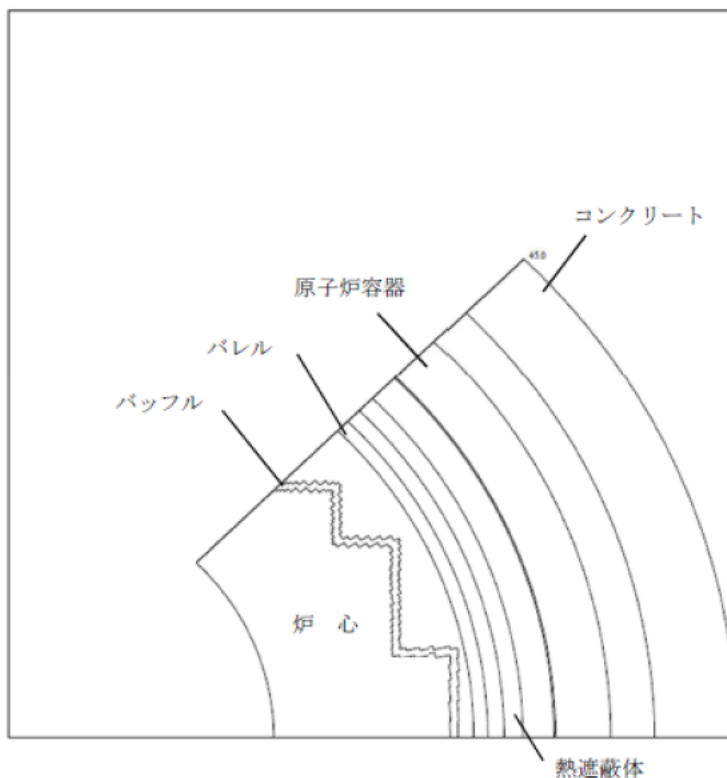


図1 計算モデル

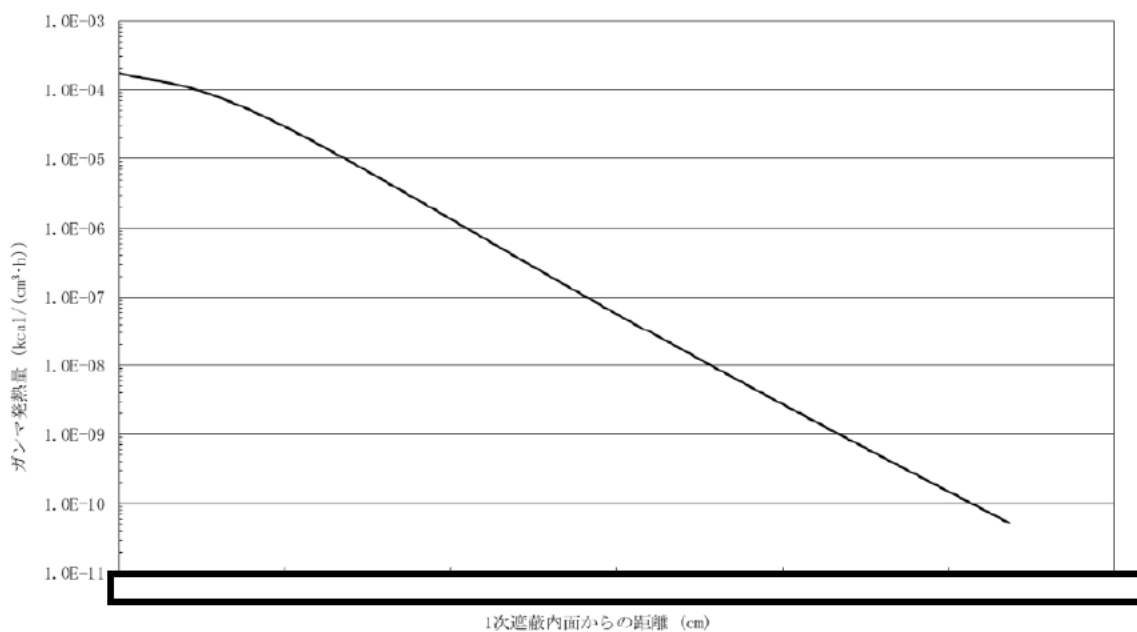


図2 1次遮蔽壁（コンクリート）内のガンマ発熱量分布

炉心領域部の 1 次遮蔽壁（コンクリート）内の温度分布

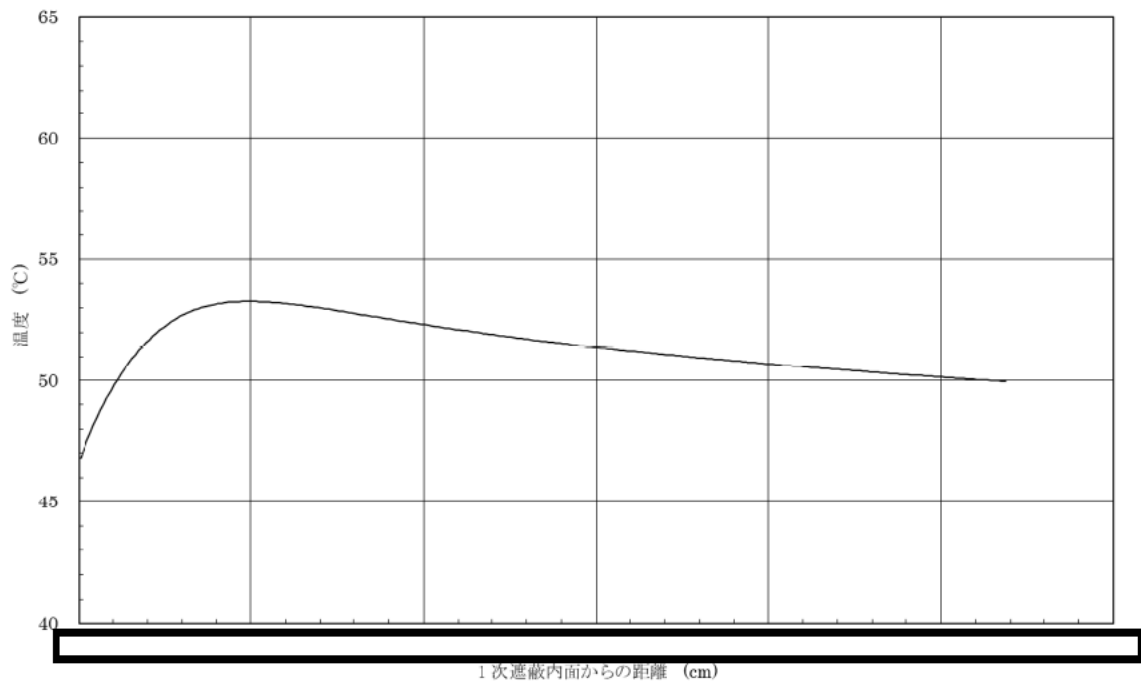


図 3 1 次遮蔽壁（コンクリート）内の温度分布

R V サポート直下部の解析対象範囲および解析モデル

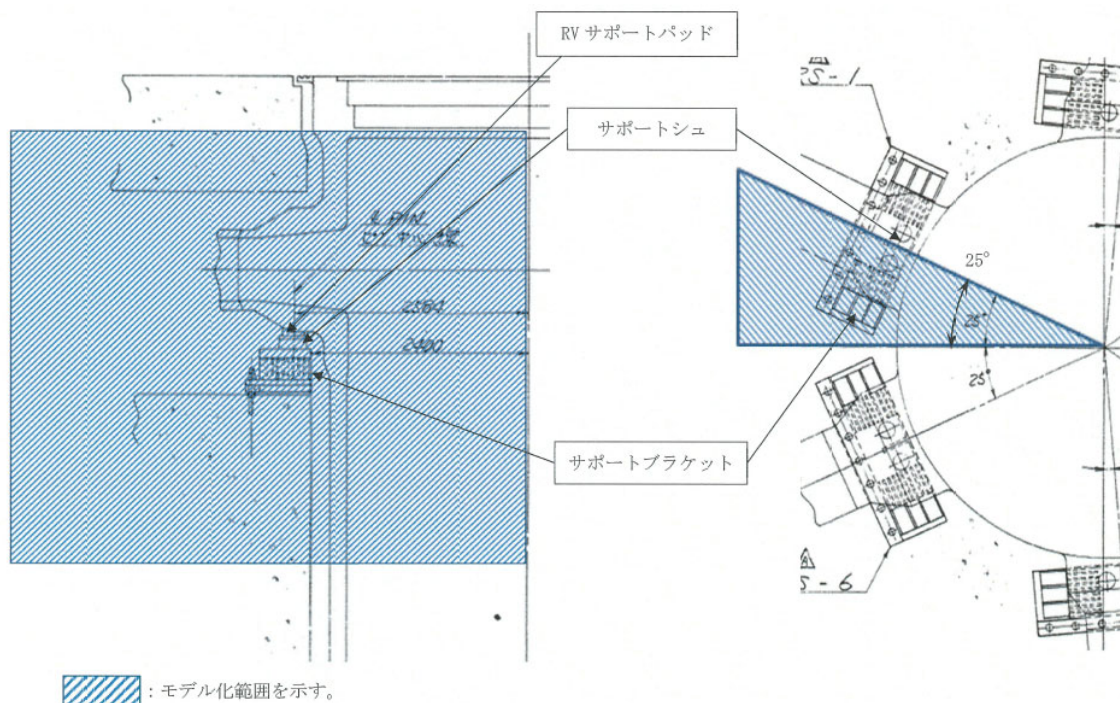


図 4 解析対象範囲




図5 解析モデル (全体)

## 材料物性値（熱伝導率）

表 1 各部位の材質と熱伝導率

| 部位                        |                  | 材質                            | 熱伝導率<br>(W/(m・K)) ※   |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|---|
| 空気                        |                  | —                             | 0.02572 (20°C)<br>0.03145 (100°C)<br>0.03803 (200°C)<br>0.04708 (350°C) |
| R V                       | 上部胴、冷却材出口管台      | SFVQ2A                        | 43.0 (300K)<br>41.7 (500K)<br>34.8 (800K)                               |
|                           | 下部胴              | SQV2A                         | 51.2 (300K)<br>46.1 (500K)<br>36.9 (800K)                               |
| 1次冷却材管                    | ホットレグ            | SCS14A                        | 24.3 (300K)   |
| R Vサポート                   | シムプレート<br>サポートシュ | SFVQ2A                        | 43.0 (300K)<br>41.7 (500K)<br>34.8 (800K)                               |
|                           | サポートブラケット        | SM490B、SM490YB                | 51.6 (300K)<br>47.8 (500K)<br>38.2 (800K)                               |
| スリーブ、ライナープレート<br>バッフルプレート |                  | CARBON STEEL                  | 38.2 (800K)   |
| コンクリート                    |                  | 普通コンクリート<br>(珪岩質骨材コン<br>クリート) | 1.5 (293K)<br>1.1 (600K)  |
| 保温材                       | R V保温材           | —                             |   |
|                           | 1次冷却材管保温材        | —                             |   |

※：（出典）日本機械学会「伝熱工学資料 改訂第5版」（保温材は保温材スペック）  
熱伝導率は記載の値（記載の値は一例）を定義し、その間の温度では解析コード内で  
線形補完した値を設定している

RVサポート直下部の1次遮蔽壁（コンクリート）の温度分布




図6 解析モデル全体の温度分布



図7 RVサポート廻りのコンクリートの温度分布

## RVサポート直下部近傍の解析値と実測温度の比較

表2 解析値と実測温度の比較

| 解析値※   | 実測値                       | 備考                            |
|--------|---------------------------|-------------------------------|
| 約49.7℃ | 約47.9～52.5℃<br>(平均約49.7℃) | 実測日は、2023年8月28日～<br>2023年9月6日 |

※：解析値は、実測温度の測定箇所における値



| タイトル | 放射線照射量の算出方法などについて   |
|------|---|
| 説明   | <p>1次遮蔽の放射線照射量は、1次遮蔽における中性子束（<math>E &gt; 0.098\text{MeV}</math>）およびガンマ線量率を2次元輸送計算コードDORTにより算出し、運転時間を掛けることで中性子、ガンマ線照射量を求めている。</p> <p>DORTコードは、米国のオークリッジ国立研究所で開発された中性子輸送方程式を数値的に解くコードであり、入力パラメータは以下のとおりである。</p> <div data-bbox="443 645 1361 1010" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <pre> graph LR     A[①物性値 (密度, 組成)] --&gt; DORT[DORTコード]     B[②原子炉, 1次遮蔽形状] --&gt; DORT     C[③原子炉出力分布※1] --&gt; DORT     D[④核分裂により発生する<br/>中性子スペクトル※2] --&gt; DORT     DORT --&gt; E[中性子束 (n/(cm²・s))<br/>ガンマ線量率 (rad/h)]           </pre> </div> <p>※1：これまでの運転サイクルにおける原子炉出力分布の平均値を用いて原子炉熱出力に相当する分のエネルギー（中性子発生個数）を入力している。</p> <p>※2：燃料の核分裂により発生する中性子発生個数とエネルギー（物性値）を入力している。</p> <p>1次遮蔽内の中性子束およびガンマ線量率は、炉心の水平断面形状（<math>R, \theta</math> 計算）を用いて、1次遮蔽の照射量が最大となる高さ位置の中性子束およびガンマ線量率を各々算出する。</p> <p>また、中性子束およびガンマ線量率の軸方向分布（<math>\phi(z)</math>）は、水平断面形状（<math>R, \theta</math> 計算）で算出した中性子束およびガンマ線量率の最大値（<math>\phi_{\max}</math>）を垂直断面形状（<math>R, Z</math> 計算）より算出した軸方向の補正係数（<math>fz</math>）を用いて補正することで算出する。</p> $\phi(z) = \phi_{\max} \times fz$ <p><math>\phi(z)</math>：中性子束およびガンマ線量率の軸方向分布<br/> <math>\phi_{\max}</math>：中性子束およびガンマ線量率の最大値<br/> <math>fz</math>：軸方向の補正係数</p> <p>1次遮蔽内の水平断面形状（<math>R, \theta</math> 計算）の評価では、図1に示すような形状を入力して、1次遮蔽の最大高さ位置の中性子束およびガンマ線量率を算出している。</p> |

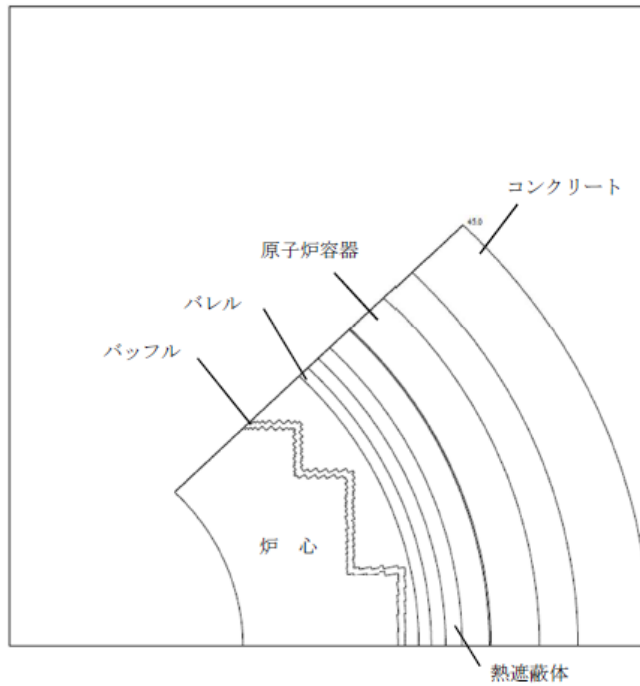


図1 計算モデル図[(R, θ)形状]

また、1次遮蔽内の垂直断面形状 (R, Z計算) の評価では、図2に示すような形状を入力して、軸方向の補正係数 (fz) を算出している。

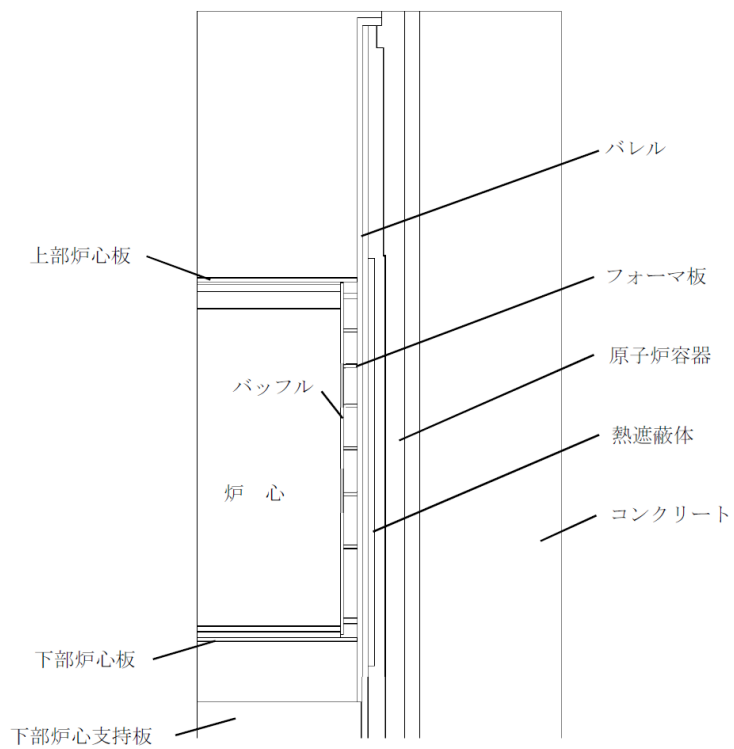


図2 計算モデル図[(R, Z)形状]

以上により算出した1次遮蔽内の中性子束およびガンマ線量率に対し、運転開始後60年時点における定格負荷運転年数（36.0 EFPY\*）を乗じ、1次遮蔽壁コンクリートがうける照射量を算出した結果を表1に示す。

\*運転開始後60年時点における定格負荷運転年数の予測値である。

表1 1次遮蔽壁コンクリート内面がうける照射量の最大値

| 項目      | 解析結果                                      | 備考         |
|---------|---|------------|
| 中性子照射量  | $3.7 \times 10^{19}$ (n/cm <sup>2</sup> ) | E>0.098MeV |
| ガンマ線照射量 | $1.1 \times 10^{10}$ (Rad)                |            |

運転開始後60年時点における定格負荷運転年数については、2023年7月中旬までは運転実績（25.5 EFPY、設備利用率52.7%）を用い、以降は設備利用率を85%と仮定して計算している。将来の運転年数は、過去の設備利用率を踏まえて保守的に設定しており、実際の照射量は解析で算出した照射量よりも小さくなると判断している。

以上

| タイトル | 中性子照射量に対する耐力評価について  |                      |         |         |      |     |                      |                      |      |     |                      |                      |      |
|------|---|----------------------|---------|---------|------|-----|----------------------|----------------------|------|-----|----------------------|----------------------|------|
| 説明   | <p>以下のとおり、中性子照射量に対する耐力評価を行った。</p> <p>1. 中性子照射量が <math>1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2</math> を超える範囲を添付-1 に示す。<br/>         中性子照射量が、<math>1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2</math> を超える範囲は炉心中心部で最も大きくなり、深さ方向に最大約 10cm である。</p> <p>2. 原子炉容器の鉛直方向荷重は、シムプレート、サポートシュ、サポートブラケットおよび補強材を、接線方向荷重は、上記に加えてレベリングスクリュー、基礎ボルトおよび埋込補強材を経て 1 次遮蔽壁に伝わるが、添付-2 に示すとおり、荷重の耐力は既工認の評価にて実施している。<br/>         中性子線照射の影響を考慮した鉛直方向荷重および接線方向荷重に対する耐力評価を説明する。</p> <p>(1) 鉛直方向荷重に対する評価<br/>         中性子照射量が <math>1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2</math> を超える範囲は炉心中心部で最も大きくなり、炉心中心部の <math>1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2</math> を超える範囲を荷重負担部の 1 次遮蔽コンクリート上端から下部まで欠損させた状態を保守的に想定する。(添付-3)<br/>         添付-3 のとおり、欠損を考慮する範囲は、原子炉容器支持構造物の支圧面に掛からないため、鉛直方向荷重に対する評価に影響はない。</p> <p>(2) 接線方向荷重に対する評価<br/>         中性子照射量が <math>1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2</math> を超える範囲は炉心中心部で最も大きくなり、炉心中心部の <math>1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2</math> を超える範囲を荷重負担部の 1 次遮蔽コンクリート上端から下部まで欠損させた状態を保守的に想定する。(添付-4)<br/>         評価用荷重として基準地震動 <math>S_s</math> を用いた耐力評価を行った結果、以下のとおり圧縮およびせん断耐力は地震時の荷重を十分上回っていることを確認した。</p> <p>原子炉容器支持構造物コンクリート 接線方向荷重による圧縮およびせん断評価</p> <table border="1" data-bbox="507 1574 1326 1697"> <thead> <tr> <th>欠損想定</th> <th>荷重 (kN)</th> <th>耐力 (kN)</th> <th>耐震裕度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>欠損無</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>2.28</td> </tr> <tr> <td>欠損有</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>2.25</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 中性子線照射量が <math>1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2</math> を超える範囲は、炉心中心部の 1 次遮蔽壁コンクリート断面において約 <input type="text"/> <math>\text{m}^2</math> であり、1 次遮蔽壁コンクリート断面積全体(約 <input type="text"/> <math>\text{m}^2</math>) の約 <input type="text"/> % である。</p> | 欠損想定                 | 荷重 (kN) | 耐力 (kN) | 耐震裕度 | 欠損無 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2.28 | 欠損有 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 2.25 |
| 欠損想定 | 荷重 (kN)   | 耐力 (kN)              | 耐震裕度    |         |      |     |                      |                      |      |     |                      |                      |      |
| 欠損無  | <input type="text"/>  | <input type="text"/> | 2.28    |         |      |     |                      |                      |      |     |                      |                      |      |
| 欠損有  | <input type="text"/>  | <input type="text"/> | 2.25    |         |      |     |                      |                      |      |     |                      |                      |      |

4. 地震時の構造体の耐力と設計荷重との関係を示す指標の一つとして、基準地震動による地震力を負担する断面に対するせん断ひずみによる評価がある。現状の基準地震動に対する最大せん断ひずみと基準値は以下に示す通りであり、基準値に対して余裕があることが確認できる。
3. で示す中性子照射量が  $1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2$  を超える範囲を考慮しても健全性に影響を及ぼすものではないと判断できる（添付－5）。

| 内部コンクリート（1次遮蔽壁含む）における<br>基準地震動に対する最大せん断ひずみ | 基準値 <sup>※1</sup>    |
|--|----------------------|
| $0.0626 \times 10^{-3} \text{ ※2}$         | $2.0 \times 10^{-3}$ |

※1：(社) 日本電気協会 原子力発電所耐震設計技術指針 (JEAG 4601-1987)

※2：高浜発電所第1号機 工事計画認可申請書 資料13-16-3  
内部コンクリートの耐震計算書 (H28.6.10認可)

以上を踏まえ、保守的に内部コンクリート（1次遮蔽壁）からこの範囲を除いても、構造体の耐力が地震時の鉛直荷重などの設計荷重を上回ること、地震時のせん断ひずみへの影響が極めて軽微であることを確認していることから、内部コンクリート（1次遮蔽壁）の強度への影響はないと考えられる。

- 添付－1 中性子線照射量が  $1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2$  を超える範囲
- 添付－2 原子炉本体の基礎に関する説明書（工事計画認可申請書 H28.6.10認可）
- 添付－3 中性子照射量が  $1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2$  を超える範囲と原子炉容器支持構造物底面の支圧面との比較
- 添付－4 中性子照射量が  $1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2$  を超える範囲と埋込補強材側面の支圧面との比較
- 添付－5 中性子照射量が  $1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2$  を超える範囲を考慮した基準地震動に対する最大せん断ひずみの確認

中性子線照射量が $1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2$ を超える範囲




図1-1 炉心中心位置での中性子線照射線量当量分布




図1-2 中性子線照射線量当量分布解析結果 (解析モデル全体)


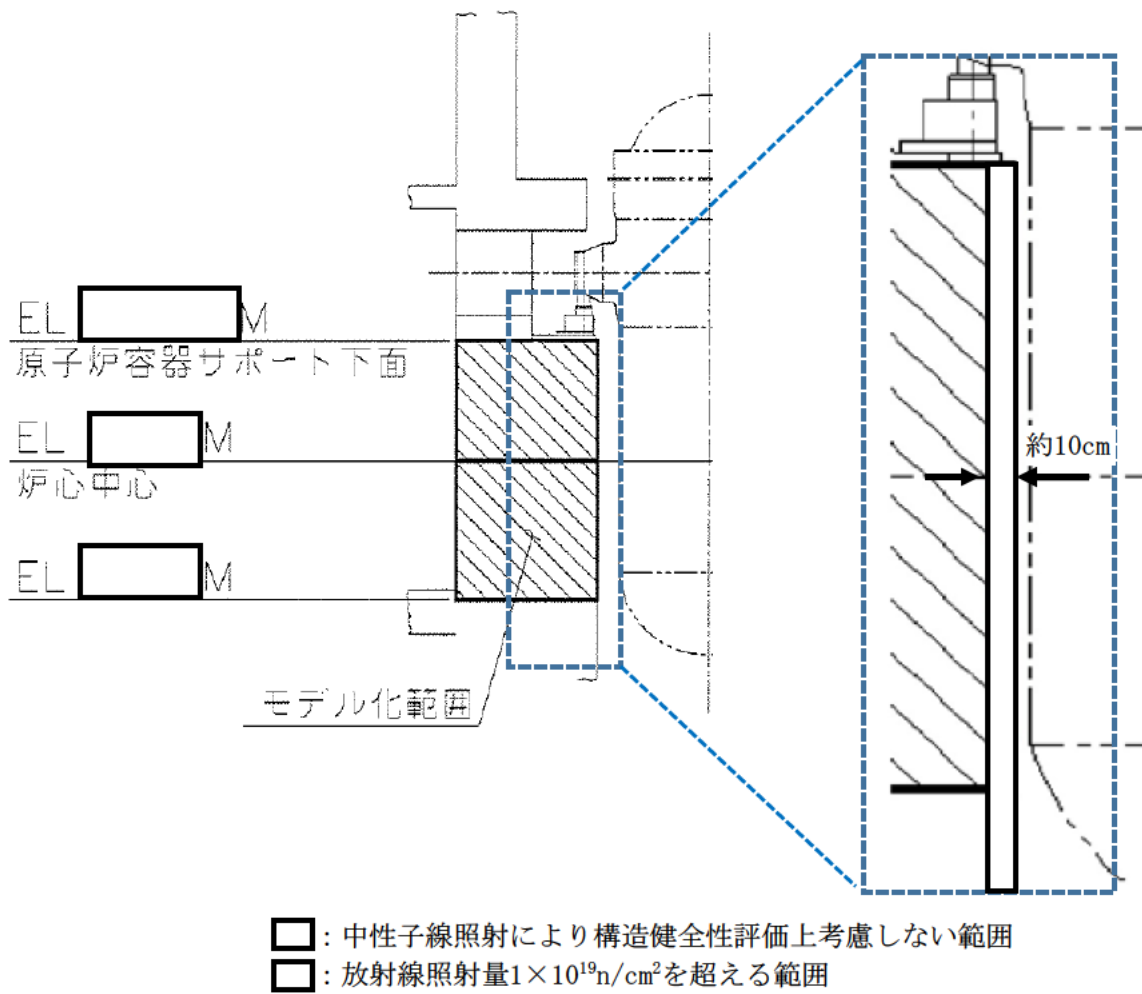


図1-3 中性子線照射量が $1 \times 10^{19} \text{n/cm}^2$ を超える範囲のイメージ図 (断面)



原子炉本体の基礎に関する説明書

資料 15 原子炉本体の基礎に関する説明書

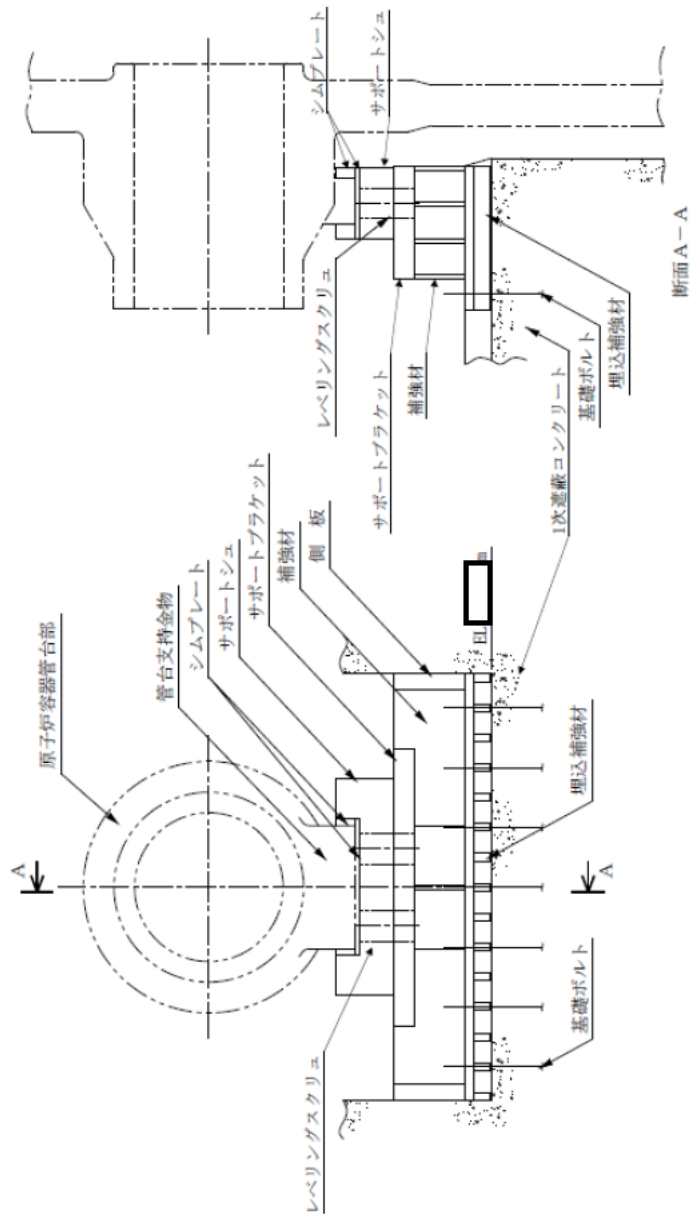

第2-1図 原子炉容器支持構造物概略図

(3) コンクリートに作用する荷重

コンクリートに作用する荷重を第3-1表に示す。

第3-1表 コンクリートに作用する荷重

(単位：kN)

|                       |                    | Sd地震時                           |                          | Ss地震時                           |                          |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                       |                    | 鉛直方向荷重<br>による圧縮 <sup>(注1)</sup> | 接線方向荷重<br>による圧縮<br>及びせん断 | 鉛直方向荷重<br>による圧縮 <sup>(注1)</sup> | 接線方向荷重<br>による圧縮<br>及びせん断 |
| 原子炉容器支                | 自重 <sup>(注4)</sup> |                                 |                          |                                 |                          |
| 持構造物より                | 熱膨張荷重              |                                 |                          |                                 |                          |
| 加わる荷重 <sup>(注3)</sup> | 地震荷重               |                                 |                          |                                 |                          |
| 荷重 <sup>(注2, 3)</sup> |                    |                                 |                          |                                 |                          |

(注1) 荷重は、鉛直上向きを正とする。

(注2) 保守的になるように十の位を端数処理しているため、必ずしも合計は一致しない。

(注3) 資料13-17-3-23「1次冷却材管の耐震計算書」に示すループ荷重の値を使用する。

(注4) 自重は、スクラム荷重を含む。

(4) まとめ

第3-2表に示すとおり、コンクリートの圧縮耐力及びせん断耐力は、いずれも地震時の荷重を上回っている。

第3-2表 コンクリートの評価結果

(単位：kN)

|                      | Sd地震時             |    | Ss地震時             |    |
|----------------------|-------------------|----|-------------------|----|
|                      | 荷重 <sup>(注)</sup> | 耐力 | 荷重 <sup>(注)</sup> | 耐力 |
| 鉛直方向荷重による<br>圧縮      |                   |    |                   |    |
| 接線方向荷重による<br>圧縮及びせん断 |                   |    |                   |    |

(注) 荷重は、絶対値で表示する。

3.1.4 1次遮蔽コンクリート（間接支持構造物）の強度評価

1次遮蔽コンクリートの強度評価については、資料13-16-3「内部コンクリートの耐震計算書」に示すとおり十分な強度を有している。

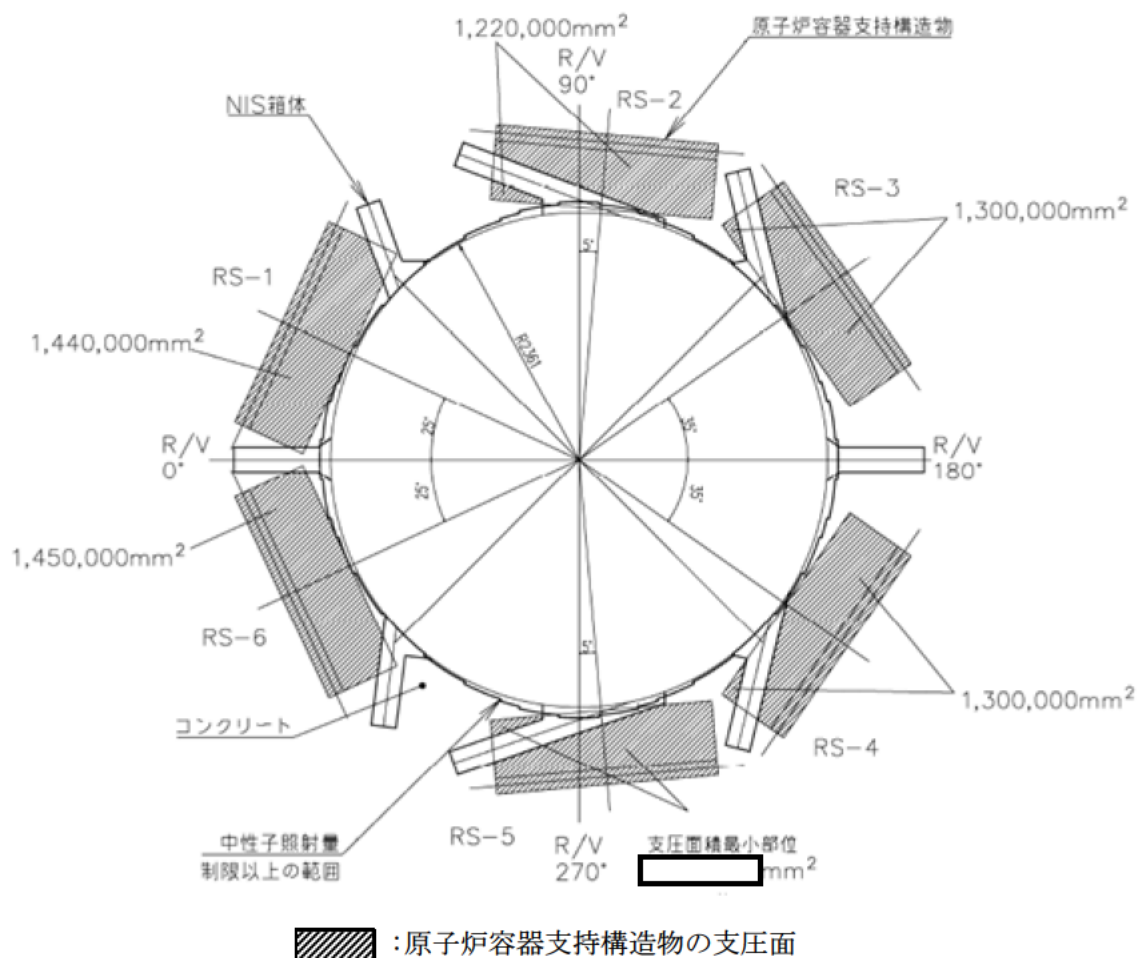


図3-1 中性子線照射量が $1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2$ を超える範囲と原子炉容器支持構造物の支圧面との比較

支圧面に該当する部位においては、 $1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2$ を超える部分は無いため、支圧面積は欠損無の場合と同値である。

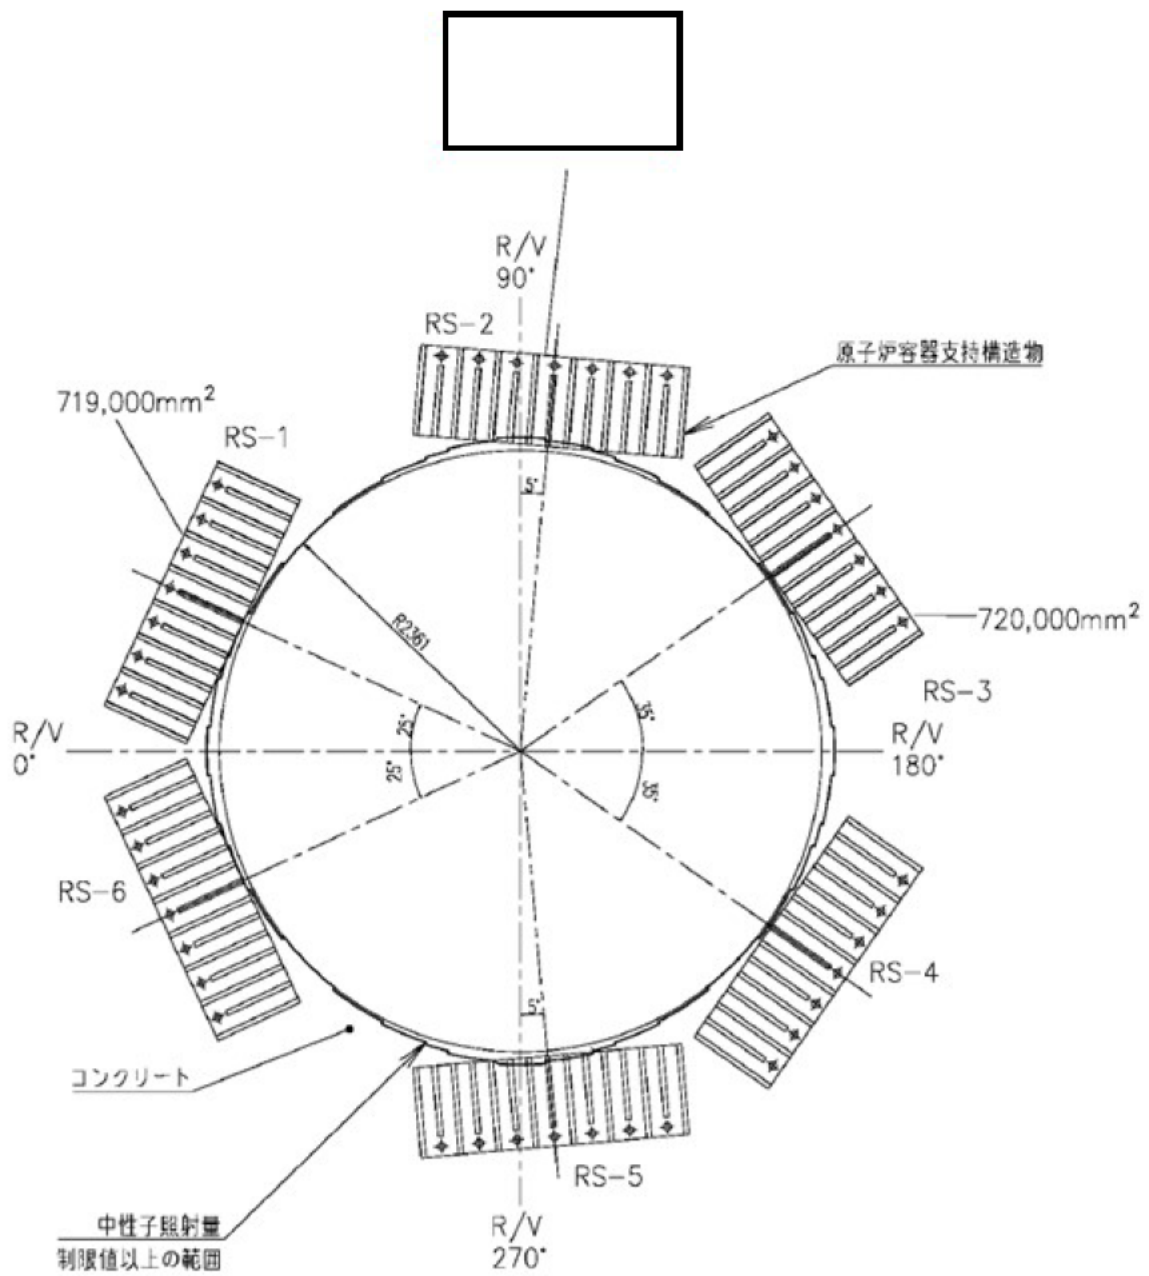


図4-1 中性子照射量が $1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2$ を超える範囲と埋込補強材側面の支圧面との比較

一部の支圧面に $1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2$ を超える範囲が僅かに存在するため、支圧面積を欠損させ、  $\text{mm}^2$ とする。

中性子照射量が $1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2$ を超える範囲を考慮した  
基準地震動に対する最大せん断ひずみの確認

高浜発電所 1 号機の 1 次遮蔽壁において、中性子照射量が $1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2$ を超える範囲のコンクリートが欠損したと仮定し、その範囲のコンクリート強度を期待しない場合の、最大せん断ひずみ量についての検討を実施した。

(1) 中性子照射を考慮しない場合の最大せん断ひずみ

高浜発電所 1 号機の内部コンクリート（1次遮蔽壁含む）における、基準地震動に対する最大せん断ひずみは、 $0.0626 \times 10^{-3}$ である。

(出典：高浜発電所第 1 号機 工事計画認可申請書 資料 1 3 - 1 6 - 3 内部コンクリートの耐震計算書)

(2) 中性子照射を考慮した場合の最大せん断ひずみ

せん断ひずみ $\gamma$ は、以下の式で算出される。

$$\gamma = \tau / G$$

$\tau$  : せん断応力

$G$  : せん断弾性係数

ここで、 $\tau$  : せん断応力については、中性子照射量が $1 \times 10^{19} \text{ n/cm}^2$ を超える範囲のコンクリートが欠損したと仮定すると、断面積の比に反比例して増加する。

一方、 $G$  : せん断弾性係数は、コンクリートの物性値であることから、中性子照射の影響がない範囲の値は照射後においても変化がないといえる。

仮に中性子照射を考慮した場合の最大せん断ひずみについて、安全側に一次遮蔽壁のみの断面積比例で検討した場合、以下のとおりとなる。断面積の比率でも約  % 程度の影響であり、最大せん断ひずみ評価に影響を及ぼすものではないことが確認できる。

$$0.0626 \times 10^{-3} \times \left( \frac{\text{断面積比}}{\text{断面積比}} \right) = \text{結果}$$

⇒


|      |   |
|------|---|
| タイトル | 中性化の評価対象および評価点の選定過程について   |
| 説明   | <p>中性化の評価対象および評価点の選定過程を以下に示す。</p> <p>1. 環境測定</p> <p>中性化の進展度合いは、使用環境条件（温度、湿度および二酸化炭素濃度）の影響を受けることから、空気環境測定を実施した。</p> <p>1-1. 測定方法</p> <p>環境測定に使用した機器を添付1「環境測定 使用機器」に示す。温度および湿度は、2014年6月16日から2014年9月10日の期間で、1時間間隔で連続測定を行った。二酸化炭素濃度は、2014年6月から2014年9月の期間で各月ごとに3日間を対象とし、各日当たり3回測定を行った。</p> <p>1-2. 測定位置</p> <p>温度、相対湿度および二酸化炭素は、建屋内外で計213箇所にて測定を実施した。測定位置図を添付2「環境測定 測定位置図」に示す。</p> <p>2. 評価対象の選定過程</p> <p>中性化の評価対象は、仕上げの状況および上記の環境測定結果などの空気環境を考慮し、以下のとおり選定した。</p> <p>2-1. 仕上げ状況</p> <p>代表構造物のうち、仕上げが無い箇所がある構造物を候補とする。</p> <p>2-2. 空気環境</p> <p>屋外で仕上げが無い構造物は取水構造物のみである。そのうち、海水によりコンクリート表面が湿潤とならず、空気環境の影響を受ける箇所を評価対象として選定する。</p> <p>屋内の構造物については、「1. 環境測定」のとおり測定した温度、湿度および二酸化炭素濃度等に基づいて算出した中性化に及ぼす影響度が、最も大きくなる箇所を評価対象として選定する。なお、中性化に及ぼす影響度については、各使用環境条件が入力値となる森永式の一部に相当する。影響度の算出結果のうち代表構造物毎の影響度の最大値を添付3「環境条件による影響度」に示す。</p> <p>2-3. 特別点検の結果</p> <p>上記に加えて、2014年から2015年に実施した特別点検において、結果の値が最も大きい箇所を評価対象として選定した。特別点検の結果を添付5「特別点検結果（中性化深さ）」に示す。</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>3. 評価点の選定結果</p> <p>上記に基づく評価点の選定結果を以下に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 屋外の構造物のうち、仕上げが無い構造物として取水構造物を選定した。そのうち、海水によりコンクリート表面が湿潤とならず、空気環境の影響が大きい「取水構造物（気中帯）」を評価点として選定した。</li> <li>・ 屋内の構造物で仕上げが無い箇所のうち、中性化に及ぼす影響度が最も大きい「外部遮蔽壁（屋内面）」を評価点として選定した。</li> <li>・ 特別点検結果の値が最も大きい「原子炉補助建屋のうち基礎マット」を評価点として選定した。</li> </ul> <p>添付1 環境測定 使用機器</p> <p>添付2 環境測定 測定位置図</p> <p>添付3 環境条件による影響度</p> <p>添付4 運転時の温度上昇などを踏まえた環境測定の補正（高浜発電所第1号機運転期間延長認可申請書（H28.6.20認可）のうち高浜発電所1、2号炉 特別点検（コンクリート構造物）補足説明資料）</p> <p>添付5 特別点検結果（中性化深さ）</p> |
|--|---|




## 環境測定 使用機器

| 測定場所 | 測定項目    | 使用機器     |
|------|---------|----------|
| 構内各所 | 温度      | 温湿度計     |
|      | 湿度      |          |
|      | 二酸化炭素濃度 | 二酸化炭素検知管 |




枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

温度、相対湿度、二酸化炭素濃度の測定位置図




枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

温度、相対湿度、二酸化炭素濃度の測定位置図




枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

温度、相対湿度、二酸化炭素濃度の測定位置図



枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

温度、相対湿度、二酸化炭素濃度の測定位置図



枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

## 環境条件による影響度

| 構造物   | 対象の部位     | 環境条件による影響度 <sup>※1, 2</sup> | 備考                 |
|---|-----------|-----------------------------|--------------------|
| 原子炉格納施設等                                    | 外部遮蔽壁     | 0.374                       | 補正実施 <sup>※3</sup> |
|   | 内部コンクリート  | 0.345                       | 補正実施 <sup>※3</sup> |
|   | 基礎マット     | 0.202                       |                    |
| 原子炉補助建屋                                     | 外壁        | 0.161                       | 塗装あり               |
|   | 内壁及び床     | 0.334                       |                    |
|   | 使用済み燃料プール | 0.255                       |                    |
|   | 基礎マット     | 0.221                       |                    |
| タービン建屋                                      | 内壁及び床     | 0.148                       |                    |
|   | 基礎マット     | 0.111                       |                    |
| 安全機能を有する系統及び機器又は常設重大事故等対処施設設備に属する機器を支持する構造物 | タービン架台    | 0.353                       | 補正実施 <sup>※3</sup> |

測定期間：2014年6月～2014年9月

※1 対象構造物毎に影響度が最も大きくなったものを示す。

※2 森永式における環境条件による係数（下記赤下線部）から算出

$$x = \sqrt{C} \cdot (1.391 - 0.017 \cdot RH + 0.022T) \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot 2.44 \cdot R \cdot (4.6 \cdot w/c/100 - 1.76) \cdot \sqrt{t}$$

$x$ ：中性化深さ (mm)

$RH$ ：湿度 (%)

$T$ ：温度 (°C)

$w/c$ ：水セメント比 (%)

$t$ ：材齢 (日)

$R$ ：中性化比率

$C$ ：炭酸ガス濃度 (%)

(1%=10,000ppm)

※3 環境条件による影響度の算出に用いている環境データは、運転時の温度上昇などを踏まえた補正を実施。

補正方法については、添付 4 を参照

運転時の温度上昇などを踏まえた環境測定の補正

別紙 6 運転時の温度上昇などを踏まえた環境測定の補正

1. 高浜 1 号炉

① 原子炉格納施設等 内部コンクリート

1. 温度

測定による平均温度と稼働時の想定温度および想定稼働率から加重平均により算出した。

| 測定値       | 稼働時          |           | 補正值       |
|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 平均温度 (°C) | 想定温度 (°C) ※1 | 想定稼働率 (%) | 補正温度 (°C) |
| 28.3      | 40.0         | 85        | 38.2      |

※1 原子炉格納容器内における実測データより、原子炉格納容器内の温度を一律40°Cに設定した

2. 湿度

測定による平均温度および湿度から水蒸気圧を算出し、「1. 温度」による温度補正によって飽和水蒸気圧が変動するとして算出した。  
具体的な手順は以下の通り。

i) 測定による平均温度から飽和水蒸気圧を求める。

※1 「JIS Z 8806付表1.1 水の飽和蒸気圧」から算出

| 平均温度 (°C) | 飽和水蒸気圧 (Pa) ※1 |
|-----------|----------------|
| 28.3      | 3849.7         |

ii) i)の飽和水蒸気圧と測定による平均湿度から水蒸気圧を求める。

| 飽和水蒸気圧 (Pa) | 平均湿度 (%) | 水蒸気圧 (Pa) |
|-------------|----------|-----------|
| 3849.7      | 59.9     | 2306.0    |

iii) 「1. 温度」による補正温度から飽和水蒸気圧を求める。

※1 「JIS Z 8806付表1.1 水の飽和蒸気圧」から算出

| 補正温度 (°C) | 飽和水蒸気圧 (Pa) ※1 |
|-----------|----------------|
| 38.2      | 6705.2         |

iv) iii)の飽和水蒸気圧に対するii)の水蒸気圧の比から補正湿度を算出した。

| 飽和水蒸気圧 (Pa) | 水蒸気圧 (Pa) | 補正湿度 (%) |
|-------------|-----------|----------|
| 6705.2      | 2306.0    | 34.4     |

② 原子炉格納施設等 外部遮蔽壁

1. 温度

①の温度補正と同じ方法で、格納容器内の測定点毎に補正温度を求めて平均温度差を算出し、外部遮蔽壁(内部)においても同様の温度差が生じるとして、測定値に加算することで算出した。

| 測定値       | 格納容器内          |                |            | 補正值       |
|-----------|----------------|----------------|------------|-----------|
| 平均温度 (°C) | 平均測定温度 (°C) ※1 | 平均補正温度 (°C) ※1 | 平均温度差 (°C) | 補正温度 (°C) |
| 28.3      | 28.5           | 38.3           | 9.8        | 38.1      |

※1 格納容器内の各測定点の平均値

2. 湿度

測定による平均温度および湿度から水蒸気圧を算出し、「1. 温度」による温度補正によって飽和水蒸気圧が変動するとして算出した。  
具体的な手順は以下の通り。

i) 測定による平均温度から飽和水蒸気圧を求める。

※1 「JIS Z 8806付表1.1 水の飽和蒸気圧」から算出

| 平均温度 (°C) | 飽和水蒸気圧 (Pa) ※1 |
|-----------|----------------|
| 28.3      | 3849.7         |

ii) i)の飽和水蒸気圧と測定による平均湿度から水蒸気圧を求める。

| 飽和水蒸気圧 (Pa) | 平均湿度 (%) | 水蒸気圧 (Pa) |
|-------------|----------|-----------|
| 3849.7      | 67.4     | 2594.7    |

iii) 「1. 温度」による補正温度から飽和水蒸気圧を求める。

※1 「JIS Z 8806付表1.1 水の飽和蒸気圧」から算出

| 補正温度 (°C) | 飽和水蒸気圧 (Pa) ※1 |
|-----------|----------------|
| 38.1      | 6669.1         |

iv) iii)の飽和水蒸気圧に対するii)の水蒸気圧の比から補正湿度を算出した。

| 飽和水蒸気圧 (Pa) | 水蒸気圧 (Pa) | 補正湿度 (%) |
|-------------|-----------|----------|
| 6669.1      | 2594.7    | 38.9     |



③ 安全機能を有する系統及び機器又は常設重大事故等対処設備に属する機器を支持する構造物 タービン架台

1. 温度

測定による平均温度と稼動時の想定温度および想定稼動率から加重平均により算出した。

| 測定値  | 稼動時          |           | 補正值       |
|------|--------------|-----------|-----------|
|      | 想定温度 (°C) ※1 | 想定稼動率 (%) | 補正温度 (°C) |
| 29.8 | 39.2         | 85        | 37.8      |

※1 タービン建屋における過去の稼動時の実測データより、実測データのばらつき及び年間変動を踏まえ、今回の測定点のうち最大値が測定された箇所を40°Cに設定し、その温度差である9.4°Cを加算した

| 測定点の平均温度の<br>最大値 (°C) | 稼動時の<br>想定温度 (°C) | 温度差 (°C) |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 30.6                  | 40.0              | 9.4      |

2. 湿度

測定による平均温度および湿度から水蒸気圧を算出し、「1. 温度」による温度補正によって飽和水蒸気圧が変動するとして算出した。  
具体的な手順は以下の通り。

i) 測定による平均温度から飽和水蒸気圧を求める。

※1 「JIS Z 8806付表1.1 水の飽和蒸気圧」から算出

| 平均温度 (°C) | 飽和水蒸気圧 (Pa) ※1 |
|-----------|----------------|
| 29.8      | 4198.5         |

ii) i)の飽和水蒸気圧と測定による平均湿度から水蒸気圧を求める。

| 飽和水蒸気圧 (Pa) | 平均湿度 (%) | 水蒸気圧 (Pa) |
|-------------|----------|-----------|
| 4198.5      | 60.1     | 2523.3    |

iii) 「1. 温度」による補正温度から飽和水蒸気圧を求める。

※1 「JIS Z 8806付表1.1 水の飽和蒸気圧」から算出

| 補正温度 (°C) | 飽和水蒸気圧 (Pa) ※1 |
|-----------|----------------|
| 37.8      | 6561.7         |

iv) iii)の飽和水蒸気圧に対する ii)の水蒸気圧の比から補正湿度を算出した。

| 飽和水蒸気圧 (Pa) | 水蒸気圧 (Pa) | 補正湿度 (%) |
|-------------|-----------|----------|
| 6561.7      | 2523.3    | 38.5     |

## 特別点検の結果（中性化深さ）

| 対象のコンクリート構造物  | 対象の部位                         | 点検結果            |             | 備考         |
|---|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|
|   |                               | 平均中性化深さ(mm) ※1  | 点検実施日       |            |
| 原子炉格納施設等  | 外部遮蔽壁                         | 1.7             | 平成27年1月13日  |            |
|   | 内部コンクリート                      | 1.0             | 平成27年1月10日  |            |
|   | 基礎マット                         | 19.6            | 平成26年12月15日 |            |
| 原子炉補助建屋   | 外壁                            | 5.9             | 平成27年2月17日  |            |
|   | 内壁及び床                         | 1.1             | 平成27年1月28日  |            |
|   | 使用済み燃料プール                     | 1.0             | 平成26年12月24日 |            |
|   | 基礎マット                         | 34.2            | 平成27年1月27日  |            |
| タービン建屋  | 内壁及び床                         | 1.3             | 平成27年1月28日  |            |
|   | 基礎マット                         | 16.5            | 平成27年2月17日  |            |
| 取水構造物   | 海中帯                           | 0.0             | 平成26年12月5日  |            |
|   | 干満帯                           | 6.5             | 平成26年12月4日  |            |
|   | 気中帯                           | 0.7             | 平成26年12月5日  |            |
| 安全機能を有する系統及び機器又は常設重大事故等対処設備に属する機器を支持する構造物   | 原子炉格納施設内                      | 上記「原子炉格納施設等」を含む |             |            |
|   | 原子炉補助建屋内                      | 上記「原子炉補助建屋」を含む  |             |            |
|   | タービン建屋内<br>(タービン架台を含む)        | タービン架台          | 6.8         | 平成27年1月28日 |
| 上記以外の構造物(安全機能を有する構造物又は常設重大事故等対処設備に属する構造物・安全機能を有する系統及び機器又は常設重大事故等対処設備に属する機器を支持する構造物に限る。) | 非常用ディーゼル発電用燃料油タンク基礎(配管トレンチ含む) | 4.8             | 平成27年1月24日  |            |
|   | 復水タンク基礎(配管トレンチ含む)             | 2.5             | 平成27年1月14日  |            |
|   | 非常用海水路                        | 1.4             | 平成27年3月16日  |            |

※1：採取孔3箇所ノ平均値

| タイトル            | 中性化深さの推定値の算定過程および結果について   |          |                |                                     |                       |                                     |                       |      |          |                |             |      |     |           |                         |     |                 |      |     |           |                         |      |             |      |     |           |                         |      |
|-----------------|---|----------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------|----------|----------------|-------------|------|-----|-----------|-------------------------|-----|-----------------|------|-----|-----------|-------------------------|------|-------------|------|-----|-----------|-------------------------|------|
| 説明              | <p>調査時点および運転開始後 60 年経過時点の中性化深さの推定値の算定過程（推定式、条件、パラメータ）および結果を以下に示す。</p> <p>1. 推定式、条件、パラメータ<br/> 次の中性化深さを推定する速度式を用いて評価を実施した。推定式の詳細、条件およびパラメータは、添付 1 「中性化深さの推定値の算定過程および結果」に示すとおり。<br/> （中性化深さを推定する速度式）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・岸谷式</li> <li>・森永式</li> <li>・中性化深さの実測値に基づく<math>\sqrt{t}</math>式</li> </ul> <p>2. 実測値<br/> 中性化深さの実測値を添付 2 に示す。</p> <p>3. 結果<br/> 中性化深さの推定値の算定結果を、以下に示す。<br/> 運転開始後 60 年経過時点の中性化深さの推定値が、鉄筋が腐食し始めるときの中性化深さを下回っていることを確認した。</p> <table border="1" data-bbox="421 1182 1331 1532"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">調査時点の中性化深さ</th> <th rowspan="2">運転開始後 60 年経過時点の中性化深さの推定値 (cm) (推定式)</th> <th rowspan="2">鉄筋が腐食し始める時の中性化深さ (cm)</th> </tr> <tr> <th>経過年数</th> <th>実測値 (cm)</th> <th>推定値 (cm) (推定式)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外部遮蔽壁 (屋内面)</td> <td>48 年</td> <td>1.3</td> <td>4.2 (森永式)</td> <td>4.7<sup>*1</sup> (森永式)</td> <td>7.0</td> </tr> <tr> <td>原子炉補助建屋 (基礎マット)</td> <td>48 年</td> <td>3.1</td> <td>4.8 (岸谷式)</td> <td>5.3<sup>*1</sup> (岸谷式)</td> <td>10.0</td> </tr> <tr> <td>取水構造物 (気中帯)</td> <td>48 年</td> <td>0.3</td> <td>2.5 (岸谷式)</td> <td>2.8<sup>*1</sup> (岸谷式)</td> <td>8.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>*1：岸谷式、森永式および実測値に基づく<math>\sqrt{t}</math>式による評価結果のうち最大値を記載</p> <p>添付 1 中性化深さの推定値の算定過程および結果<br/> 添付 2 中性化深さの実測値</p> |          | 調査時点の中性化深さ     |                                     |                       | 運転開始後 60 年経過時点の中性化深さの推定値 (cm) (推定式) | 鉄筋が腐食し始める時の中性化深さ (cm) | 経過年数 | 実測値 (cm) | 推定値 (cm) (推定式) | 外部遮蔽壁 (屋内面) | 48 年 | 1.3 | 4.2 (森永式) | 4.7 <sup>*1</sup> (森永式) | 7.0 | 原子炉補助建屋 (基礎マット) | 48 年 | 3.1 | 4.8 (岸谷式) | 5.3 <sup>*1</sup> (岸谷式) | 10.0 | 取水構造物 (気中帯) | 48 年 | 0.3 | 2.5 (岸谷式) | 2.8 <sup>*1</sup> (岸谷式) | 8.75 |
|                 | 調査時点の中性化深さ  |          |                | 運転開始後 60 年経過時点の中性化深さの推定値 (cm) (推定式) | 鉄筋が腐食し始める時の中性化深さ (cm) |                                     |                       |      |          |                |             |      |     |           |                         |     |                 |      |     |           |                         |      |             |      |     |           |                         |      |
|                 | 経過年数  | 実測値 (cm) | 推定値 (cm) (推定式) |                                     |                       |                                     |                       |      |          |                |             |      |     |           |                         |     |                 |      |     |           |                         |      |             |      |     |           |                         |      |
| 外部遮蔽壁 (屋内面)     | 48 年  | 1.3      | 4.2 (森永式)      | 4.7 <sup>*1</sup> (森永式)             | 7.0                   |                                     |                       |      |          |                |             |      |     |           |                         |     |                 |      |     |           |                         |      |             |      |     |           |                         |      |
| 原子炉補助建屋 (基礎マット) | 48 年  | 3.1      | 4.8 (岸谷式)      | 5.3 <sup>*1</sup> (岸谷式)             | 10.0                  |                                     |                       |      |          |                |             |      |     |           |                         |     |                 |      |     |           |                         |      |             |      |     |           |                         |      |
| 取水構造物 (気中帯)     | 48 年  | 0.3      | 2.5 (岸谷式)      | 2.8 <sup>*1</sup> (岸谷式)             | 8.75                  |                                     |                       |      |          |                |             |      |     |           |                         |     |                 |      |     |           |                         |      |             |      |     |           |                         |      |

## 中性化深さの推定値の算定過程および結果

## 1. 岸谷式

□ : 中性化深さの推定に必要なパラメータ  
 □ : 推定結果

|                      | 外部遮蔽壁<br>(屋内面) | 原子炉補助建屋<br>(基礎マット) | 取水構造物<br>(気中帯) | 備考  |
|----------------------|----------------|--------------------|----------------|---|
|                      | 屋内仕上無          | 屋内仕上無              | 屋外仕上無          |   |
| W/C:水セメント比(%)        | 55.0           | 59.0               | 53.0           |   |
| $\alpha$ :劣化外力係数     | 1.38           | 1.37               | 1.00           | 外部遮蔽壁(屋内面)、原子炉補助建屋(基礎マット):実測値に基づく補正值<br>取水構造物(気中帯):1.00 |
| $\beta$ :仕上げ材による係数   | 1.0            | 1.0                | 1.0            | 仕上げなし:1.0   |
| $\gamma$ :セメントによる係数  | 1.4            | 1.4                | 1.4            | フライアッシュセメント:1.4   |
| 運転開始後48年経過時点の推定値(cm) | 3.9            | 4.8                | 2.5            |   |
| 運転開始後60年経過時点の推定値(cm) | 4.3            | 5.3                | 2.8            |   |

$$\text{岸谷式} \quad t = \frac{7.2}{R^2 \cdot (4.6 \cdot w - 1.76)^2} \cdot x^2$$

t: 深さ x まで中性化する期間(年)    R: 中性化比率 ( $R = \alpha \times \beta \times \gamma$ )  
 x: 中性化深さ(mm)     $\alpha$ : 劣化外力の区分による係数  
 w: 水セメント比 (%)     $\beta$ : 仕上げ材による係数  
 $\gamma$ : セメントによる係数

□ : 中性化深さの推定に必要なパラメータ  
 □ : 推定結果

## 2. 森永式

|                      | 外部遮蔽壁<br>(屋内面) | 原子炉補助建屋<br>(基礎マット) | 取水構造物<br>(気中帯) | 備考   |
|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--|
|                      | 屋内仕上無          | 屋内仕上無              | 屋外仕上無          |  |
| W/C:水セメント比(%)        | 55.0           | 59.0               | 53.0           |  |
| R:仕上材の中性化率           | 1.0            | 1.0                | 1.0            | 打ち放し仕上げ:1.0  |
| 二酸化炭素濃度(%)           | 0.0572         | 0.0567             | 0.0417         | 外部遮蔽壁(屋内面):実測値<br>原子炉補助建屋(基礎マット):実測値<br>取水構造物(気中帯):気象庁(綾里)の観測(2020年の年平均)                 |
| T:温度(°C)             | 38.4           | 29.8               | 16.0           | 外部遮蔽壁(屋内面):実測値<br>原子炉補助建屋(基礎マット):実測値<br>取水構造物(気中帯):発電所構内の湿度の観測値(2005年1月~2022年12月の18ヵ年平均) |
| RH:湿度(%)             | 39.5           | 57.9               | 76.1           | 外部遮蔽壁(屋内面):実測値<br>原子炉補助建屋(基礎マット):実測値<br>取水構造物(気中帯):発電所構内の湿度の観測値(2005年1月~2022年12月の18ヵ年平均) |
| 運転開始後48年経過時点の推定値(cm) | 4.2            | 3.5                | 1.0            |  |
| 運転開始後60年経過時点の推定値(cm) | 4.7            | 3.9                | 1.1            |  |

$$\text{森永式} \quad x = \sqrt{\frac{C}{5}} \cdot 2.44 \cdot R \cdot (1.391 - 0.017 \cdot RH + 0.022 \cdot T) \cdot (4.6 \cdot w/c/100 - 1.76) \cdot \sqrt{t}$$

x: 中性化深さ(mm)    c: 二酸化炭素濃度 (%)  
 R: 中性化比率    RH: 相対湿度 (%)  
 w/c: 水セメント比 (%)    T: 温度 (°C)  
 t: 材齢 (日)

### 3. 中性化深さの実測値に基づく $\sqrt{t}$ 式

|                               | 外部遮蔽壁<br>(屋内面) | 原子炉補助建屋<br>(基礎マット) | 取水構造物<br>(気中帯) | 備考 |
|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----|
|                               | 屋内仕上無          | 屋内仕上無              | 屋外仕上無          |    |
| 中性化深さの実測値(cm)                 | 1.3            | 3.1                | 0.3            |    |
| 運転開始後60年経過時点<br>の中性化深さ推定値(cm) | 1.5            | 3.5                | 0.3            |    |

$$\sqrt{t} \text{ 式} \quad x = A \cdot \sqrt{t}$$

x : 中性化深さ(mm)

t : 中性化期間(年)

A : 中性化速度係数(中性化深さの実測値と中性化期間により算出)

外部遮蔽壁(屋内面)および原子炉補助建屋(基礎マット)において、岸谷式に用いた劣化外力係数の算出にあたっては、岸谷式の根拠となっている屋外二酸化炭素濃度データは「高耐久性鉄筋コンクリート造設計施工指針(案)・同解説(日本建築学会)」を参照し、最低値である300ppmを基準として、当該部位での二酸化炭素濃度の実測値を300ppmで除した値の平方根で算出した。

- ・外部遮蔽壁(屋内面)

$$\text{劣化外力係数 } \alpha = \sqrt{C/C_0} = 1.38$$

$C_0$  : 屋外二酸化炭素濃度データの最低値(300ppm)

C : 外部遮蔽壁(屋内面)における二酸化炭素濃度の実測値(572ppm)

- ・原子炉補助建屋(基礎マット)

$$\text{劣化外力係数 } \alpha = \sqrt{C/C_0} = 1.37$$

$C_0$  : 屋外二酸化炭素濃度データの最低値(300ppm)


C : 原子炉補助建屋(基礎マット)における二酸化炭素濃度の実測値(567ppm)

## 中性化深さの実測値

中性化深さの実測値は測定点近傍の 3 箇所の測定値を平均して算出している。

|                    | 測定値 1<br>(cm) | 測定値 2<br>(cm) | 測定値 3<br>(cm) | 実測値 (平均値)<br>(cm) |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 外部遮蔽壁<br>(屋内面)     | 2. 1          | 1. 0          | 0. 9          | 1. 3              |
| 原子炉補助建屋<br>(基礎マット) | 3. 0          | 3. 3          | 3. 2          | 3. 1              |
| 取水構造物<br>(気中帯)     | 0. 2          | 0. 3          | 0. 4          | 0. 3              |

|      |  |
|------|--|
| タイトル | 塩分浸透の評価対象および評価点の選定過程について   |
| 説明   | <p>塩分浸透の代表構造物の取水構造物について、高経年化技術評価審査マニュアル（JNES-RE-2013-9012）に基づき、環境条件が異なる気中帯、干満帯および海中帯をそれぞれ評価点として選定した。</p> <p>なお、最高潮位および最低潮位は、高浜発電所内において、2005年1月から2022年12月の18年間で観測を実施したデータにより設定している。観測を実施したデータについては、高浜発電所のOPMS（運転状態管理システム）において記録している値である。</p> <p>それぞれの評価点については、以下に示すとおりであり、2005年1月～2022年12月の期間の潮位変化を添付1に示す。</p> <p>気中帯：最高潮位 T.P. +0.50m<sup>※1</sup>を超える位置<br/>干満帯：最高潮位 T.P. +0.50m以下、最低潮位 T.P. -1.68m以上の位置<br/>海中帯：最低潮位 T.P. -1.68m未満の位置</p> <p>※1 取水構造物にて観測された最高潮位</p> <p>添付1 2005年1月～2022年12月までの潮位変化</p> <p style="text-align: right;">以上</p> |

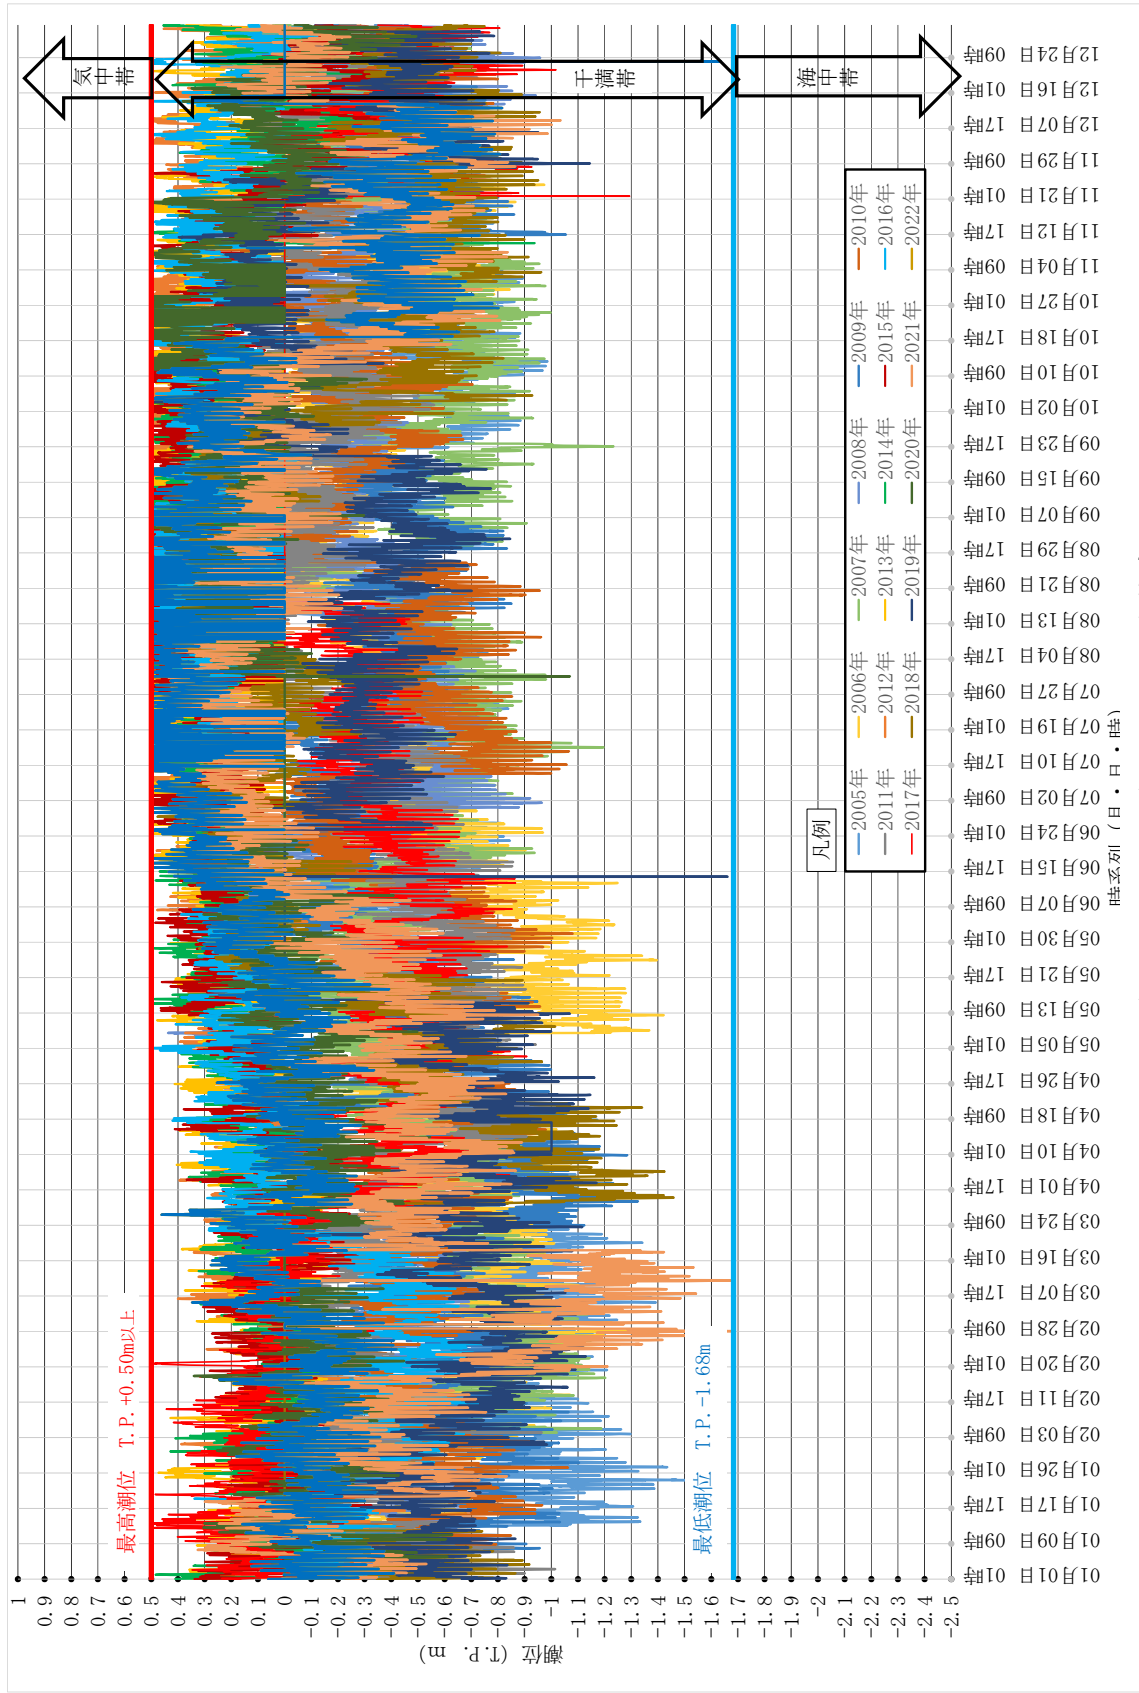

2005年1月 ~ 2022年12月までの潮位変化




|      |   |
|------|---|
| タイトル | 塩化物イオン濃度の測定位置、測定方法、測定結果について   |
| 説明   | <p>塩化物イオン濃度の測定位置、測定方法、測定結果を以下に示す。</p> <p>1. 測定位置<br/>添付1「塩化物イオン濃度の測定位置図」に示すとおり。<br/>なお、干満帯は、潮が干満を繰り返す領域ではあるが、潮位の傾向が低い時期（季節）では干満帯に位置するコンクリート表面は海水面より上に長時間現れていることが多い状況であることから、海水の飛沫を受けてコンクリート表面が乾湿を繰り返している環境である。<br/>（詳細は、添付2「海水の飛沫環境を対象とした場合の塩化物イオンの浸透（塩分浸透）の整理」参照）</p> <p>2. 測定方法<br/>JIS A 1154「硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験方法」による。</p> <p>3. 測定結果<br/>添付3「塩化物イオン濃度および量の測定結果」に示すとおり。</p> <p>添付1 塩化物イオン濃度の測定位置図<br/>添付2 海水の飛沫環境を対象とした場合の塩化物イオンの浸透（塩分浸透）の整理<br/>添付3 塩化物イオン濃度および量の測定結果</p> |

塩化物イオン濃度の測定位置図


凡例

▼：塩化物イオン濃度試験位置（試験実施年）

高浜 1 号炉 取水構造物  
平面図



断面図



## 海水の飛沫環境を対象とした場合の塩化物イオンの浸透（塩分浸透）の整理

代表構造物のうち、取水構造物は海水に接触するため供給塩分量が多い構造物であり、飛来塩分および海水とその飛沫の影響を多く受ける環境下にある。

以下において、海水の飛沫環境を対象とした場合の塩化物イオンの浸透（塩分浸透）について示す。

## ①「気中帯・干満帯・海中帯」の海水の飛沫環境について

塩化物イオン濃度を測定位置（気中帯、干満帯および海中帯）の環境の違いについて、表11-1において整理した。

なお、干満帯は潮が干満を繰り返す領域であるが、別紙10のうち添付1「2005年1月～2022年12月までの潮位変化」に示すとおり、時期（季節）によって潮位変化の傾向が異なるため、潮位変化の傾向別に分割して整理を行った。

表11-1 塩化物イオン濃度を測定した「気中帯・干満帯・海中帯」の環境の違い

| 塩化物イオン濃度測定位置               | 気中帯                  | 干満帯   |  | 海中帯                  |
|----------------------------|----------------------|---|--|----------------------|
|                            | T. P. +3.00m         | No. 1 : T. P. +0.00m, No. 2 : T. P. -0.01m, No. 3 : T. P. -0.03m            |  | T. P. -9.50m         |
| 潮位変化<br>(2005年1月～2022年12月) | 最高潮位<br>T. P. +0.50m | 【時期：各年1月～6月】<br>・平均潮位T. P. -0.27m<br>・最高潮位T. P. +0.50m<br>・最低潮位T. P. -1.68m | 【時期：各年7月～12月】<br>・平均潮位T. P. -0.09m(+0.18m) <sup>※</sup><br>・最高潮位T. P. +0.50m(+0.00m) <sup>※</sup><br>・最低潮位T. P. -1.29m(+0.39m) <sup>※</sup><br>※( )は、左記潮位との差 | 最低潮位<br>T. P. -1.68m |
| 環境                         | 外気環境にある              | 1月～6月は潮位が低い傾向にあることから、コンクリート表面が海面より上に長期間現れていることが多い。                          | 左記の期間に比べて潮位が高い傾向であり、1月～6月の期間より干満の影響を繰り返し受けている。   | 常時海水に浸かる環境にある。       |

図11-1 干満帯の塩化物イオン濃度測定位置と潮位変化

表11-1および図11-1に示すとおり、「気中帯」である頂版は最高潮位(T.P.+0.50m)から2.02m高い位置ではあるが、外気環境であるため潮風による飛沫塩分を受けてコンクリート表面が乾湿を繰り返している環境である。

また、「干満帯」については、1月～6月の潮位傾向が7月～12月の潮位傾向よりも各年で同様に低い傾向であることから、干満帯に位置するコンクリート表面は海面より上に長時間現れていることが多い状況であり、海水の飛沫を受けてコンクリート表面が乾湿を繰り返している環境である。

一方、7月～12月の潮位傾向は、1月～6月の潮位傾向よりも各年で比較的高く、干満帯に位置するコンクリート表面は干満の影響を繰り返し受けることによりほぼ飽和状態にあると考えられる。

以上から、「干満帯」は、時期(季節)によっては海水の飛沫を受けてコンクリート表面が乾湿を繰り返している環境である。

## ②海水の飛沫環境を対象とした場合の塩化物イオンの浸透(塩分浸透)について

表11-2に、「気中帯」および「干満帯」の海水の飛沫環境における塩化物イオンの浸透(塩分浸透)の状況を示す。

なお、塩化物イオンの浸透は、コンクリートの乾湿の繰り返しによる水の移動(移流)が関係すること、および特に海洋環境では、乾湿の繰り返しの影響が大きい飛沫帯のように、常に海水に接してはいないが乾湿が繰り返し起きるとコンクリート表層部分に塩化物イオンが浸透しやすいと、「コンクリート診断技術(公益社団法人 日本コンクリート工学会)」に示されている。

表11-2 「気中帯」および「干満帯」の塩化物イオンの浸透(塩分浸透)の状況

|                    | 海水の飛沫を受けるエリア   |   |
|--------------------|--|---|
|                    | 気中帯  | 干満帯   |
| 海水の飛沫環境            | 潮風のみによる飛沫塩分を受ける環境。   | 時期(季節)によっては、コンクリート表面が海面より上に長時間現れていることが多い状況であり、また波浪が取水構造物内で跳ね返ることにより、海水の飛沫を多く受ける環境。  |
| 塩化物イオンの浸透(塩分浸透)の状況 | 供給される塩化物イオン量は、海水の飛沫の影響に左右されるが、飛沫した海水の他に雨水によるコンクリート表面の乾湿繰り返しによって、コンクリートの水分が移動(移流)して塩化物イオンが浸透する。 | 供給される塩化物イオン量は、気中帯と同様に海水の飛沫の影響により左右されるが、左記の気中帯と比べて海水の飛沫量は多い環境である。<br>また、海水の飛沫によるコンクリート表面の乾湿繰り返しによって、コンクリートの水分が移動(移流)して塩化物イオンが浸透する。<br>一方、海中帯は常時海水に浸かっている環境でありコンクリート表面の乾湿繰り返しはされない環境である。<br>このことから、海水の飛沫を受ける環境である干満帯は、気中帯および海中帯より多く塩化物イオンがコンクリート表層に浸透しやすい環境である。 |

以上の環境を考慮し、別紙12で示す「塩分浸透における鉄筋の腐食減量の算定」において鉄筋の腐食減量の推定値を算定する。

塩化物イオン濃度および量の測定結果※

| 構造物          | 部位 | 実施時期<br>(年) | 試料<br>番号 | 単位                | 塩化物イオン濃度 (%) および量 (kg/m <sup>3</sup> ) |         |         |         |          |           |
|--------------|----|-------------|----------|-------------------|--|---------|---------|---------|----------|-----------|
|              |    |             |          |                   | 0～20mm                                 | 20～40mm | 40～60mm | 60～80mm | 80～100mm | 100～120mm |
| 取水構造物<br>気中帯 | 底部 | 2023        | No. 1    | %                 | 0.44                                   | 0.34    | 0.25    | 0.25    | 0.16     | 0.07      |
|              |    |             |          | kg/m <sup>3</sup> | 9.59                                   | 7.52    | 5.57    | 5.57    | 3.45     | 1.62      |
|              |    |             | No. 2    | %                 | 0.82                                   | 0.44    | 0.31    | 0.22    | 0.17     | 0.10      |
|              |    |             |          | kg/m <sup>3</sup> | 18.04                                  | 9.64    | 6.77    | 4.76    | 3.65     | 2.18      |
|              |    |             | No. 3    | %                 | 0.71                                   | 0.65    | 0.47    | 0.27    | 0.16     | 0.10      |
|              |    |             |          | kg/m <sup>3</sup> | 15.69                                  | 14.33   | 10.27   | 5.98    | 3.53     | 2.09      |
|              |    |             | 平均値      | %                 | 0.66                                   | 0.48    | 0.34    | 0.25    | 0.16     | 0.09      |
|              |    |             |          | kg/m <sup>3</sup> | 14.44                                  | 10.50   | 7.54    | 5.44    | 3.55     | 1.96      |
| 取水構造物<br>干満帯 | 側壁 | 2023        | No. 1    | %                 | 0.05                                   | 0.06    | 0.05    | 0.05    | 0.04     | 0.03      |
|              |    |             |          | kg/m <sup>3</sup> | 1.14                                   | 1.35    | 1.14    | 1.08    | 0.81     | 0.69      |
|              |    |             | No. 2    | %                 | 0.10                                   | 0.09    | 0.10    | 0.06    | 0.05     | 0.02      |
|              |    |             |          | kg/m <sup>3</sup> | 2.09                                   | 2.02    | 2.27    | 1.25    | 1.01     | 0.52      |
|              |    |             | No. 3    | %                 | 0.09                                   | 0.08    | 0.06    | 0.07    | 0.05     | 0.03      |
|              |    |             |          | kg/m <sup>3</sup> | 1.94                                   | 1.79    | 1.21    | 1.49    | 1.12     | 0.70      |
|              |    |             | 平均値      | %                 | 0.08                                   | 0.08    | 0.07    | 0.06    | 0.05     | 0.03      |
|              |    |             |          | kg/m <sup>3</sup> | 1.73                                   | 1.72    | 1.54    | 1.28    | 0.98     | 0.64      |
| 取水構造物<br>海中帯 | 底部 | 2023        | No. 1    | %                 | 0.65                                   | 0.52    | 0.30    | 0.23    | 0.21     | 0.16      |
|              |    |             |          | kg/m <sup>3</sup> | 15.32                                  | 12.20   | 7.13    | 5.34    | 4.91     | 3.70      |
|              |    |             | No. 2    | %                 | 0.76                                   | 0.33    | 0.36    | 0.27    | 0.24     | 0.16      |
|              |    |             |          | kg/m <sup>3</sup> | 17.78                                  | 7.72    | 8.46    | 6.36    | 5.57     | 3.76      |
|              |    |             | No. 3    | %                 | 0.48                                   | 0.46    | 0.25    | 0.26    | 0.23     | 0.13      |
|              |    |             |          | kg/m <sup>3</sup> | 11.39                                  | 10.80   | 5.93    | 6.10    | 5.31     | 3.00      |
|              |    |             | 平均値      | %                 | 0.63                                   | 0.44    | 0.31    | 0.25    | 0.22     | 0.15      |
|              |    |             |          | kg/m <sup>3</sup> | 14.83                                  | 10.24   | 7.18    | 5.93    | 5.26     | 3.49      |

■ : 鉄筋位置付近の塩化物イオン濃度および量

※塩化物イオン濃度の測定結果のグラフ表示については、別紙 1 2 のうち添付 2 「拡散方程式の回帰分析と鉄筋腐食減量の算定について」に示す。

|      |   |
|------|---|
| タイトル | 塩分浸透における鉄筋の腐食減量の算定過程および結果について   |
| 説明   | <p>鉄筋の腐食減量の算定過程（方法、条件、パラメータ）および結果を以下に示す。</p> <p>1. 方法</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 拡散方程式により、コンクリート表面からの塩化物イオンの浸透を予測</li><li>(2) 上記塩化物イオンの浸透予測をもとに、森永式から、鉄筋腐食減量の経年値とコンクリートひび割れ時点の鉄筋腐食減量を算定し、両者を比較</li></ul> <p>2. 条件およびパラメータ</p> <p>評価対象（気中帯、干満帯、海中帯）の条件およびパラメータをそれぞれ、添付1「塩分浸透による鉄筋の腐食減量の推定値算定の過程および結果」および添付2「拡散方程式の回帰分析と鉄筋腐食減量の算定について」に示す。</p> <p>なお、干満帯は、潮が干満を繰り返す領域ではあるが、潮位の傾向が低い時期（季節）では干満帯に位置するコンクリート表面は海水面より上に長時間現れていることが多い状況であることから、海水の飛沫を受けてコンクリート表面が乾湿を繰り返している環境である。</p> <p>このことから、添付1における干満帯の推定値算出に必要なパラメータのうち酸素濃度については、コンクリート表面の乾湿の繰り返しの程度を考慮して気中帯と同様の外気環境に曝される状態であると想定して設定をした。</p> <p>（詳細は、別紙11添付2「海水の飛沫環境を対象とした場合の塩化物イオンの浸透（塩分浸透）の整理」参照）</p> |

3. 結果

運転開始60年時点の鉄筋腐食減量が、かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄筋腐食減量を下回っていることを確認した。

鉄筋の腐食減量の算定結果は、以下に示す。

なお、「調査時点、運転開始後60年経過時点およびひび割れが発生する時点の前後5年の鉄筋の腐食減量」については、添付2に示す。

表12-1 評価結果

| 対象の部位                        | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4} \text{g/cm}^2$ ) |                         |                                     |
|------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
|                              | 調査時点  | 1号炉運転<br>開始後60年<br>経過時点 | かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点 <sup>*1</sup> |
| 取水構造物<br>(気中帯)               | 8.2   | 12.2                    | 88.1                                |
| 取水構造物<br>(干満帯) <sup>*2</sup> | 11.6  | 14.7                    | 88.1                                |
| 取水構造物<br>(海中帯)               | 6.7   | 9.5                     | 90.1                                |

<sup>\*1</sup>かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄筋腐食減量推定値 ( $Q_{CR}$ )

<sup>\*2</sup>別紙11のうち添付2の考察により、気中帯と同様の酸素濃度とし推定値を算定。

添付1 塩分浸透による鉄筋の腐食減量の推定値算定の過程および結果

添付2 拡散方程式の回帰分析と鉄筋腐食減量の算定について

塩分浸透による鉄筋の腐食減量の推定値算定の過程および結果

鉄筋の腐食減量の算定に用いる諸元とその結果を表 1 2-2 に示す。

表 1 2-2 算定に用いる諸元と評価結果

|  | 取水構造物             |            |           | 備考          |  |
|--|-------------------|------------|-----------|-------------|--|
|  | 気中帯               | 干満帯        | 海中帯       |             |  |
| x: 暴露面から塩化物イオン濃度を測定した箇所までの距離 (mm)  | 0~120             | 0~120      | 0~120     |             |  |
| t: 共用年数 (年)  | 48                | 48         | 48        | 塩分浸透の点検実施時点 |  |
| C(x,t): 距離x(mm)、共用期間t(年)において測定された塩化物イオン濃度および量  | %                 | 0.10~0.71  | 0.03~0.09 | 0.16~0.76   | 気中帯: 塩分浸透の点検結果   |
|  | kg/m <sup>3</sup> | 2.09~15.69 | 0.70~1.94 | 3.76~17.78  | 干満帯: 塩分浸透の点検結果<br>海中帯: 塩分浸透の点検結果   |
| C <sub>0</sub> : コンクリート表面の塩化物イオン濃度および量   | %                 | 0.860      | 0.095     | 0.439       | 拡散方程式の回帰分析により算出  |
|  | kg/m <sup>3</sup> | 18.923     | 2.074     | 10.319      | 塩化物イオン量 (kg/m <sup>3</sup> ) = 単位容積質量 (kg/m <sup>3</sup> ) × 塩化物イオン濃度 (%) / 100                  |
| D: コンクリート中の塩化物イオンの見かけ上の拡散係数 (mm <sup>2</sup> /年)   |                   | 56.1       | 280.7     | 197.3       | 拡散方程式の回帰分析により算出  |
| Cl: 鉄筋位置における塩化物イオン濃度および量 (推定値)   | %                 | 0.00~0.25  | 0.00~0.06 | 0.00~0.25   | 運転開始から60年経過時点までの各年の推定値   |
|  | kg/m <sup>3</sup> | 0.00~5.42  | 0.00~1.31 | 0.00~5.97   |  |
| c: かぶり厚さ (mm)  |                   | 87.5       | 87.5      | 85.5        |  |
| d: 鉄筋径 (mm)  |                   | 25         | 25        | 29          |  |
| W: 単位水量 (kg/m <sup>3</sup> )   |                   | 142        | 142       | 142         |  |
| W/C: 水セメント比 (比)  |                   | 53         | 53        | 53          |  |
| T: 温度 (°C)   |                   | 16.0       | 18.8      | 18.8        | 気中帯: 発電所構内の温度の観測値 (2005年1月~2022年12月の18ヵ年平均)<br>干満帯・海中帯: 発電所構内の海水温度の観測値 (2005年1月~2022年12月の18ヵ年平均) |
| RH: 相対湿度 (%)   |                   | 76.1       | 100       | 100         | 気中帯: 発電所構内の湿度の観測値 (2005年1月~2022年12月の18ヵ年平均)<br>干満帯・海中帯: 海水の接触により100%とする                          |
| O: 酸素濃度 (比)  |                   | 21         | 21        | 0.6         | 気中帯: 理科年表<br>干満帯: 別紙12の考察により、気中帯と同様のパラメータとした。<br>海中帯: 森永氏の鉄筋腐食に関する研究論文引用                         |
| N: 練り混ぜ水の塩分濃度 (%)  |                   | 0.00~6.29  | 0.00~1.53 | 0.00~6.94   | 運転開始から60年経過時点までの各年の推定値   |
| Q <sub>48</sub> : 調査時点(48年経過)の鉄筋の腐食減量 (×10 <sup>-4</sup> g/cm <sup>2</sup> )               |                   | 8.2        | 11.6      | 6.7         |  |
| Q <sub>60</sub> : 1号炉運転開始後60年経過時点の鉄筋の腐食減量 (×10 <sup>-4</sup> g/cm <sup>2</sup> )           |                   | 12.2       | 14.7      | 9.5         |  |
| Q <sub>CR</sub> : かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄筋の腐食減量 推定値 (×10 <sup>-4</sup> g/cm <sup>2</sup> ) |                   | 88.1       | 88.1      | 90.1        |  |

- : (1) 拡散方程式により、コンクリート表面からの塩化物イオンの浸透を予測するに必要なパラメータ
- : (1) の予測結果
- : (2) 森永式により、鉄筋の腐食減量の評価を実施するのに必要なパラメータ
- : (2) の推定結果

拡散方程式

$$C(x, t) = C_0 \left\{ 1 - \operatorname{erf} \left( \frac{x}{2\sqrt{D \cdot t}} \right) \right\}$$

C(x, t): 距離x (mm)、共用期間t (年) において測定された塩化物イオン濃度および量 (%)  
C<sub>0</sub>: コンクリート表面の塩化物イオン濃度 (%)  
erf: 誤差関数

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

x: 暴露面から塩化物イオン濃度を測定した箇所までの距離 (mm)  
D: コンクリート中の塩化物イオンの見かけの拡散係数 (mm<sup>2</sup>/年)  
t: 材齢 (年)

森永式

$$q = q_1 \cdot \frac{q_2}{q_2'}$$

$$q_1 = \frac{d}{c^2} \left[ -0.51 - 7.60N + 44.97 \left( \frac{W}{C} \right)^2 + 67.95N \left( \frac{W}{C} \right)^2 \right]$$

$$q_2 = 2.59 - 0.05T - 6.89H - 22.87O - 0.99N + 0.14TH + 0.517O + 0.017N + 60.81HO + 3.36HN + 7.32ON$$

$$q_2' = 0.56528 + 1.4304 N$$

$$Q_{CR} = 0.602(1 + 2c/d)^{0.85} \times d$$

q: 鉄筋の腐食速度 (×10<sup>-4</sup>g/cm<sup>2</sup>/年)  
q1: 塩分環境下での腐食速度 (×10<sup>-4</sup>g/cm<sup>2</sup>/年)  
q2: 寿命予測対象部位で、塩分環境下での腐食速度 (×10<sup>-4</sup>g/cm<sup>2</sup>/年)  
q2': 寿命予測対象部位で、標準環境下 (温度15°C、湿度69%、酸素濃度20%) での腐食速度 (×10<sup>-4</sup>g/cm<sup>2</sup>/年)  
Q<sub>CR</sub>: かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の腐食減量 (×10<sup>-4</sup>g/cm<sup>2</sup>)  
d: 鉄筋径 (mm)  
c: かぶり厚さ (mm)  
N: 練り混ぜ水に対する塩分濃度 (%)  
W/C: 水セメント比 (比)  
T: 温度 (°C)  
H: 湿度に関する項 H=(RH-45)/100  
RH: 相対湿度 (%)  
O: 酸素濃度 (比)



## 拡散方程式の回帰分析と鉄筋腐食減量の算定について

鉄筋の腐食減量を評価するには、まず、塩化物イオン濃度（コア測定）の回帰分析から拡散方程式（コンクリート中の塩化物イオンの見かけの拡散係数（ $D$ ）およびコンクリート表面の塩化物イオン濃度（ $C_0$ ））を求め、それを森永式に展開することから評価される。ここでは、拡散方程式の回帰分析（最小二乗法）と、それを踏まえた鉄筋の腐食減量について示す。

## (1) 拡散方程式の回帰分析

塩化物イオン濃度は、気中帯、干満帯および海中帯のそれぞれに対して、3箇所（No. 1、No. 2、No. 3）のコア採取により測定している。測定位置および測定結果は、「別紙 1 1 添付 1 塩化物イオン濃度の測定位置図」および「別紙 1 1 添付 3 塩化物イオン濃度および量の測定結果」に示す。

拡散方程式（ $D$ 、 $C_0$ ）は、気中帯、干満帯および海中帯のそれぞれに対して、測定された塩化物イオン濃度を回帰分析することで評価する。




評価はコア（No. 1、No. 2、No. 3）の平均値を用いる場合と、コア（No. 1、No. 2、No. 3）の単独値を用いる場合の双方について実施した。

回帰分析に当たっては、土木学会規準（案）<sup>\*</sup>に示された「隣接する前後の深さ位置での測定結果と著しく異なる結果についても、回帰分析用のデータから除外するほうがよい。」との記載を参考に、除外する測定結果を選定している。

また、土木学会規準（案）に示された中性化の影響の可能性を考慮し、コンクリート表面に近い領域（0～20mm）の測定値を用いる場合と用いない場合の検討を実施した。

以上の通り検討し、最も影響の大きい回帰分析結果を図 1 2-1 に示す。

※：土木学会規準「実構造物におけるコンクリート中の全塩化物イオン分布の測定方法（案）（JSCE-G 573-2018）」（以下、土木学会規準（案）と言う。）

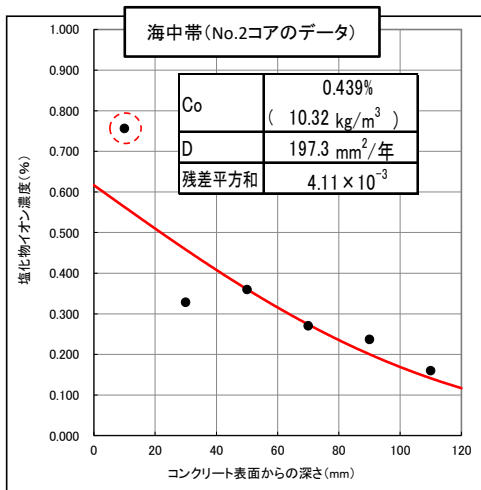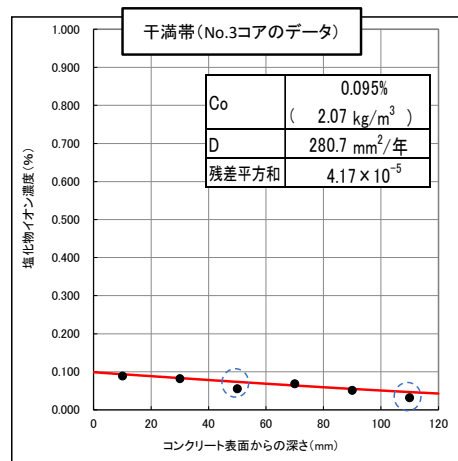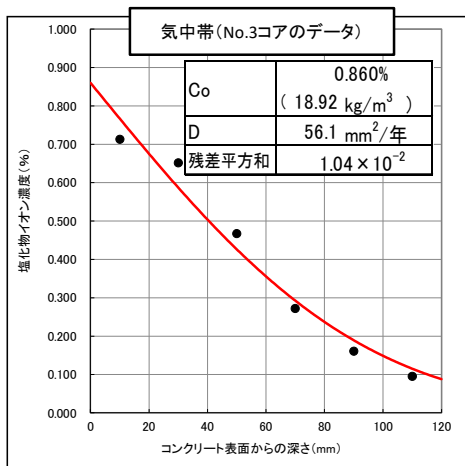

- : 塩化物イオン濃度測定結果
- : 回帰分析に用いない塩化物イオン濃度測定結果(土木学会規準(案))
- : 回帰分析に用いない塩化物イオン濃度測定結果(フィッティングさせるため)
- : 回帰分析結果

|    |  |
|----|--|
| Co | コンクリート表面の塩化物イオン濃度<br>(コンクリート表面の塩化物イオン量 <sup>※1</sup> ) |
| D  | コンクリート中の塩化物イオンの見かけの拡散係数                                |

※1 単位容積質量から換算した値

【グラフにプロットしている測定結果】

| 試料番号     | 単位    | 塩化物イオン濃度(%)および量(kg/m³) |         |         |         |          |           |
|----------|-------|------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|
|          |       | 0~20mm                 | 20~40mm | 40~60mm | 60~80mm | 80~100mm | 100~120mm |
| 気中帯 No.3 | %     | 0.71                   | 0.65    | 0.47    | 0.27    | 0.16     | 0.10      |
|          | kg/m³ | 15.69                  | 14.33   | 10.27   | 5.98    | 3.53     | 2.09      |
| 干満帯 No.3 | %     | 0.09                   | 0.08    | 0.06    | 0.07    | 0.05     | 0.03      |
|          | kg/m³ | 1.94                   | 1.79    | 1.21    | 1.49    | 1.12     | 0.70      |
| 海中帯 No.2 | %     | 0.76                   | 0.33    | 0.36    | 0.27    | 0.24     | 0.16      |
|          | kg/m³ | 17.78                  | 7.72    | 8.46    | 6.36    | 5.57     | 3.76      |

図 1 2-1 拡散方程式の回帰分析結果

なお、回帰分析において初期含有全塩化物イオン濃度 (C<sub>i</sub>) は、土木学会規準(案)で「初期含有全塩化物イオン濃度が不明な場合には、十分に深く構造物表面からの塩分浸透の影響を受けていないと考えられる位置から採取された試料の全塩化物イオン濃度で代用する。」とされており、深い位置での塩化物イオン濃度測定結果が概ね0であることから、C<sub>i</sub>=0としている。

(2) 鉄筋の腐食減量

1) 評価結果

上記、拡散方程式の回帰分析で求めたコンクリート中の塩化物イオンの見かけの拡散係数 (D) およびコンクリート表面の塩化物イオン濃度 (C<sub>o</sub>) を森永式に展開し、鉄筋の腐食減量 (気中帯、干満帯、海中帯) を算定した。「調査時点」、「運転開始後60年経過時点」および「かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点」のそれぞれの算定結果を比較して採用した結果を表12-3に示す。

運転開始60年時点の鉄筋の腐食減量が、かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄筋腐食減量 (気中帯・干満帯:  $88.1 \times 10^{-4} \text{g/cm}^2$ 、海中帯:  $90.1 \times 10^{-4} \text{g/cm}^2$ ) を下回っていることを確認した。

なお、上記結果 (気中帯、干満帯、海中帯) は、3本のコア単独の測定値を用いた場合、およびその平均値を用いた場合のそれぞれにおいて中性化の影響有無を考慮した結果、最も影響の大きいケースである。その選定過程については後述する。

表12-3 鉄筋の腐食減量の結果

| 気中帯 <sup>※1</sup>    |   | 干満帯 <sup>※2</sup>    |   | 海中帯 <sup>※3</sup>    |   |
|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|
| データ:No.3コアの測定結果      |   | データ:No.3コアの測定結果      |   | データ:No.2コアの測定結果      |   |
| 運転開始後<br>経過年数<br>(年) | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4} \text{g/cm}^2$ ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年) | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4} \text{g/cm}^2$ ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年) | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4} \text{g/cm}^2$ ) |
| 43                   | 6.8   | 43                   | 10.3  | 43                   | 5.6   |
| 44                   | 7.0   | 44                   | 10.5  | 44                   | 5.8   |
| 45                   | 7.3   | 45                   | 10.8  | 45                   | 6.0   |
| 46                   | 7.6   | 46                   | 11.0  | 46                   | 6.2   |
| 47                   | 7.9   | 47                   | 11.3  | 47                   | 6.5   |
| 調査時点 48              | 8.2   | 調査時点 48              | 11.6  | 調査時点 48              | 6.7   |
| 49                   | 8.5   | 49                   | 11.8  | 49                   | 6.9   |
| 50                   | 8.8   | 50                   | 12.1  | 50                   | 7.1   |
| 51                   | 9.1   | 51                   | 12.3  | 51                   | 7.4   |
| 52                   | 9.4   | 52                   | 12.6  | 52                   | 7.6   |
| 53                   | 9.8   | 53                   | 12.9  | 53                   | 7.8   |
| 55                   | 10.4  | 55                   | 13.4  | 55                   | 8.3   |
| 56                   | 10.8  | 56                   | 13.6  | 56                   | 8.5   |
| 57                   | 11.1  | 57                   | 13.9  | 57                   | 8.8   |
| 58                   | 11.5  | 58                   | 14.2  | 58                   | 9.0   |
| 59                   | 11.8  | 59                   | 14.4  | 59                   | 9.3   |
| 運転開始後<br>60年経過時点     | 12.2  | 運転開始後<br>60年経過時点     | 14.7  | 運転開始後<br>60年経過時点     | 9.5   |
| 61                   | 12.5  | 61                   | 15.0  | 61                   | 9.8   |
| 62                   | 12.9  | 62                   | 15.2  | 62                   | 10.0  |
| 63                   | 13.2  | 63                   | 15.5  | 63                   | 10.2  |
| 64                   | 13.6  | 64                   | 15.8  | 64                   | 10.5  |
| 65                   | 14.0  | 65                   | 16.0  | 65                   | 10.7  |
| 200                  | 85.4  | 315                  | 86.9  | 316                  | 88.7  |
| 201                  | 86.0  | 316                  | 87.2  | 317                  | 89.0  |
| 202                  | 86.7  | 317                  | 87.5  | 318                  | 89.4  |
| 203                  | 87.3  | 318                  | 87.8  | 319                  | 89.7  |
| 204                  | 87.9  | 319                  | 88.1  | 320                  | 90.1  |
| 205 <sup>※4</sup>    | 88.6  | 320 <sup>※4</sup>    | 88.4  | 321 <sup>※4</sup>    | 90.4  |
| 206                  | 89.2  | 321                  | 88.7  | 322                  | 90.7  |
| 207                  | 89.8  | 322                  | 88.9  | 323                  | 91.1  |
| 208                  | 90.5  | 323                  | 89.2  | 324                  | 91.4  |
| 209                  | 91.1  | 324                  | 89.5  | 325                  | 91.8  |
| 210                  | 91.8  | 325                  | 89.8  | 326                  | 92.1  |

※1 0~20mmの塩化物イオン濃度のデータを用いる場合での鉄筋の腐食減量 (ケース:②-3)  
 ※2 0~20mmの塩化物イオン濃度のデータを用いる場合での鉄筋の腐食減量 (ケース:②-3)  
 ※3 0~20mmの塩化物イオン濃度のデータを用いない場合での鉄筋の腐食減量 (ケース:①-2)  
 ※4 かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点

## 2) 影響の大きいケースの選定

### ①気中帯について

回帰分析は、前述したようにコア (No. 1、No. 2、No. 3) の平均値を用いる場合と、コア (No. 1、No. 2、No. 3) の単独値を用いる場合の双方について実施している。

気中帯は、コンクリートが空気に曝される状況下であり、中性化の作用を受けている可能性があることから、土木学会規準 (案) に示された「中性化した領域およびそこから1cm以内の深部で採取された試料から得られた結果は、回帰分析を行う際には用いないほうがよい。(中略) 同様に、隣接する前後の深さ位置での測定結果と著しく異なる結果についても、回帰分析用のデータから除外するほうがよい。」を参考に、気中帯の中性化深さ測定結果 (0.3cm) +1cmの領域を含む『0~20mmの塩化物イオン濃度のデータ』を用いないで回帰分析を実施した。

なお、『0~20mmの塩化物イオン濃度のデータ』を用いる場合での検討も実施し、用いない場合と用いる場合の影響を検討して影響の大きな方を採用した。

### ■コア (3箇所) の塩化物イオン濃度測定結果

塩化物イオンの測定結果を表1 2-4に示す。赤字の測定結果が、中性化の影響の可能性が考えられる領域のデータ (0~20mm) である。また、青字の測定結果については、回帰曲線を塩化物イオン濃度測定値にフィッティングさせるため回帰分析には用いていないデータである。

なお、回帰分析結果については割愛する。

表1 2-4 コアの塩化物イオン濃度測定値 (気中帯: 3箇所)

| 試料番号 | 単位                | 塩化物イオン濃度 (%) および量 (kg/m <sup>3</sup> ) |         |         |         |          |           |
|------|-------------------|--|---------|---------|---------|----------|-----------|
|      |                   | 0~20mm                                 | 20~40mm | 40~60mm | 60~80mm | 80~100mm | 100~120mm |
| No.1 | %                 | 0.44                                   | 0.34    | 0.25    | 0.25    | 0.16     | 0.07      |
|      | kg/m <sup>3</sup> | 9.59                                   | 7.52    | 5.57    | 5.57    | 3.45     | 1.62      |
| No.2 | %                 | 0.82                                   | 0.44    | 0.31    | 0.22    | 0.17     | 0.10      |
|      | kg/m <sup>3</sup> | 18.04                                  | 9.64    | 6.77    | 4.76    | 3.65     | 2.18      |
| No.3 | %                 | 0.71                                   | 0.65    | 0.47    | 0.27    | 0.16     | 0.10      |
|      | kg/m <sup>3</sup> | 15.69                                  | 14.33   | 10.27   | 5.98    | 3.53     | 2.09      |
| 平均値  | %                 | 0.66                                   | 0.48    | 0.34    | 0.25    | 0.16     | 0.09      |
|      | kg/m <sup>3</sup> | 14.44                                  | 10.50   | 7.54    | 5.44    | 3.55     | 1.96      |

### ■影響の大きいケースの選定

塩化物イオン濃度測定結果が鉄筋の腐食減量結果に及ぼす影響について、「調査時点」、「運転開始後60年経過時点」および「かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点」を比較して表1 2-5~1 2-6に示す。

運転開始後経過60年時点の鉄筋の腐食減量が最も大きい値は、②-3 (0~20mmのデータを用いる場合、No.3コアの測定結果) であったため、このケースを採用した。

表 1 2-5 鉄筋の腐食減量の算定結果（気中帯）  
【0～20mmのデータを用いない場合】

| ①-1<br>データ: No.1コアの測定結果 |   | ①-2<br>データ: No.2コアの測定結果 |   | ①-3<br>データ: No.3コアの測定結果 |   | ①-4<br>データ: 平均値      |   |
|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年) | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) |
| 43                      | 6.5   | 43                      | 6.4   | 43                      | 6.0   | 43                   | 6.2   |
| 44                      | 6.8   | 44                      | 6.7   | 44                      | 6.2   | 44                   | 6.4   |
| 45                      | 7.0   | 45                      | 6.9   | 45                      | 6.5   | 45                   | 6.7   |
| 46                      | 7.3   | 46                      | 7.2   | 46                      | 6.7   | 46                   | 6.9   |
| 47                      | 7.5   | 47                      | 7.4   | 47                      | 7.0   | 47                   | 7.2   |
| 48                      | 7.8   | 48                      | 7.7   | 48                      | 7.3   | 48                   | 7.4   |
| 49                      | 8.0   | 49                      | 7.9   | 49                      | 7.6   | 49                   | 7.7   |
| 50                      | 8.3   | 50                      | 8.2   | 50                      | 7.9   | 50                   | 8.0   |
| 51                      | 8.5   | 51                      | 8.5   | 51                      | 8.1   | 51                   | 8.2   |
| 52                      | 8.8   | 52                      | 8.7   | 52                      | 8.4   | 52                   | 8.5   |
| 53                      | 9.1   | 53                      | 9.0   | 53                      | 8.7   | 53                   | 8.8   |
| 55                      | 9.6   | 55                      | 9.6   | 55                      | 9.4   | 55                   | 9.4   |
| 56                      | 9.9   | 56                      | 9.8   | 56                      | 9.7   | 56                   | 9.7   |
| 57                      | 10.1  | 57                      | 10.1  | 57                      | 10.0  | 57                   | 9.9   |
| 58                      | 10.4  | 58                      | 10.4  | 58                      | 10.3  | 58                   | 10.2  |
| 59                      | 10.7  | 59                      | 10.7  | 59                      | 10.6  | 59                   | 10.5  |
| 運転開始後<br>60年経過時点        | 11.0  | 運転開始後<br>60年経過時点        | 11.0  | 運転開始後<br>60年経過時点        | 11.0  | 運転開始後<br>60年経過時点     | 10.8  |
| 61                      | 11.2  | 61                      | 11.3  | 61                      | 11.3  | 61                   | 11.2  |
| 62                      | 11.5  | 62                      | 11.6  | 62                      | 11.7  | 62                   | 11.5  |
| 63                      | 11.8  | 63                      | 11.9  | 63                      | 12.0  | 63                   | 11.8  |
| 64                      | 12.1  | 64                      | 12.2  | 64                      | 12.4  | 64                   | 12.1  |
| 65                      | 12.4  | 65                      | 12.5  | 65                      | 12.7  | 65                   | 12.4  |
| 257                     | 86.1  | 241                     | 86.0  | 198                     | 85.3  | 225                  | 85.7  |
| 258                     | 86.6  | 242                     | 86.5  | 199                     | 85.9  | 226                  | 86.2  |
| 259                     | 87.0  | 243                     | 87.0  | 200                     | 86.6  | 227                  | 86.8  |
| 260                     | 87.5  | 244                     | 87.5  | 201                     | 87.3  | 228                  | 87.3  |
| 261                     | 87.9  | 245                     | 88.0  | 202                     | 88.0  | 229                  | 87.9  |
| 262 ※1                  | 88.3  | 246 ※1                  | 88.5  | 203 ※1                  | 88.6  | 230 ※1               | 88.4  |
| 263                     | 88.8  | 247                     | 88.9  | 204                     | 89.3  | 231                  | 89.0  |
| 264                     | 89.2  | 248                     | 89.4  | 205                     | 90.0  | 232                  | 89.5  |
| 265                     | 89.6  | 249                     | 89.9  | 206                     | 90.7  | 233                  | 90.1  |
| 266                     | 90.1  | 250                     | 90.4  | 207                     | 91.3  | 234                  | 90.6  |
| 267                     | 90.5  | 251                     | 90.9  | 208                     | 92.0  | 235                  | 91.1  |

※1 かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点

表 1 2-6 鉄筋の腐食減量の算定結果（気中帯）  
【0～20mmのデータを用いる場合】

| ②-1                  |   | ②-2                  |   | ②-3                  |   | ②-4                  |   |
|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|
| データ: No.1コアの測定結果     |   | データ: No.2コアの測定結果     |   | データ: No.3コアの測定結果     |   | データ: 平均値             |   |
| 運転開始後<br>経過年数<br>(年) | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年) | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年) | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年) | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) |
| 43                   | 6.5   | 43                   | 5.1   | 43                   | 6.8   | 43                   | 6.0   |
| 44                   | 6.7   | 44                   | 5.3   | 44                   | 7.0   | 44                   | 6.2   |
| 45                   | 7.0   | 45                   | 5.5   | 45                   | 7.3   | 45                   | 6.5   |
| 46                   | 7.2   | 46                   | 5.7   | 46                   | 7.6   | 46                   | 6.7   |
| 47                   | 7.5   | 47                   | 5.9   | 47                   | 7.9   | 47                   | 7.0   |
| 48                   | 7.7   | 48                   | 6.1   | 48                   | 8.2   | 48                   | 7.2   |
| 49                   | 8.0   | 49                   | 6.4   | 49                   | 8.5   | 49                   | 7.5   |
| 50                   | 8.2   | 50                   | 6.6   | 50                   | 8.8   | 50                   | 7.8   |
| 51                   | 8.5   | 51                   | 6.8   | 51                   | 9.1   | 51                   | 8.0   |
| 52                   | 8.7   | 52                   | 7.0   | 52                   | 9.4   | 52                   | 8.3   |
| 53                   | 9.0   | 53                   | 7.3   | 53                   | 9.8   | 53                   | 8.6   |
| 55                   | 9.5   | 55                   | 7.8   | 55                   | 10.4  | 55                   | 9.1   |
| 56                   | 9.8   | 56                   | 8.0   | 56                   | 10.8  | 56                   | 9.4   |
| 57                   | 10.1  | 57                   | 8.3   | 57                   | 11.1  | 57                   | 9.7   |
| 58                   | 10.3  | 58                   | 8.5   | 58                   | 11.5  | 58                   | 10.0  |
| 59                   | 10.6  | 59                   | 8.8   | 59                   | 11.8  | 59                   | 10.3  |
| 運転開始後<br>60年経過時点     | 10.9  | 運転開始後<br>60年経過時点     | 9.1   | 運転開始後<br>60年経過時点     | 12.2  | 運転開始後<br>60年経過時点     | 10.6  |
| 61                   | 11.2  | 61                   | 9.3   | 61                   | 12.5  | 61                   | 10.9  |
| 62                   | 11.5  | 62                   | 9.6   | 62                   | 12.9  | 62                   | 11.2  |
| 63                   | 11.7  | 63                   | 9.9   | 63                   | 13.2  | 63                   | 11.5  |
| 64                   | 12.0  | 64                   | 10.2  | 64                   | 13.6  | 64                   | 11.8  |
| 65                   | 12.3  | 65                   | 10.5  | 65                   | 14.0  | 65                   | 12.1  |
| 256                  | 86.0  | 222                  | 85.3  | 200                  | 85.4  | 224                  | 85.6  |
| 257                  | 86.5  | 223                  | 85.9  | 201                  | 86.0  | 225                  | 86.2  |
| 258                  | 86.9  | 224                  | 86.5  | 202                  | 86.7  | 226                  | 86.8  |
| 259                  | 87.4  | 225                  | 87.1  | 203                  | 87.3  | 227                  | 87.3  |
| 260                  | 87.8  | 226                  | 87.7  | 204                  | 87.9  | 228                  | 87.9  |
| 261 ※1               | 88.2  | 227 ※1               | 88.3  | 205 ※1               | 88.6  | 229 ※1               | 88.4  |
| 262                  | 88.7  | 228                  | 88.9  | 206                  | 89.2  | 230                  | 89.0  |
| 263                  | 89.1  | 229                  | 89.5  | 207                  | 89.8  | 231                  | 89.5  |
| 264                  | 89.6  | 230                  | 90.1  | 208                  | 90.5  | 232                  | 90.1  |
| 265                  | 90.0  | 231                  | 90.7  | 209                  | 91.1  | 233                  | 90.6  |
| 266                  | 90.4  | 232                  | 91.3  | 210                  | 91.8  | 234                  | 91.2  |

: 採用ケース

※1 かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点

②干満帯について

回帰分析は、前述したようにコア（No. 1、No. 2、No. 3）の平均値を用いる場合と、コア（No. 1、No. 2、No. 3）の単独値を用いる場合の双方について実施している。

干満帯は、気中帯と同様に外気環境に曝される状態であると想定し、土木学会規準（案）に示された「中性化した領域およびそこから1cm以内の深部で採取された試料から得られた結果は、回帰分析を行う際には用いないほうがよい。（中略）同様に、隣接する前後の深さ位置での測定結果と著しく異なる結果についても、回帰分析用のデータから除外するほうがよい。」を参考に、気中帯の中性化深さ測定結果（0.3cm）+1cmの領域を含む『0～20mmの塩化物イオン濃度のデータ』を用いないで回帰分析を実施した。

なお、『0～20mmの塩化物イオン濃度のデータ』を用いる場合での検討も実施し、用いない場合と用いる場合の影響を検討して影響の大きな方を採用した。

■コア（3箇所）の塩化物イオン濃度測定結果

塩化物イオンの測定結果を表1 2-7に測定結果を示す。なお、赤字の測定結果が、中性化の影響の可能性が考えられる領域のデータ（0～20mm）である。

なお、回帰分析結果については割愛する。

表1 2-7 コアの塩化物イオン濃度測定値（干満帯：3箇所）

| 試料番号 | 単位                | 塩化物イオン濃度(%)および量(kg/m <sup>3</sup> ) |         |         |         |          |           |
|------|-------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|
|      |                   | 0～20mm                              | 20～40mm | 40～60mm | 60～80mm | 80～100mm | 100～120mm |
| No.1 | %                 | 0.05                                | 0.06    | 0.05    | 0.05    | 0.04     | 0.03      |
|      | kg/m <sup>3</sup> | 1.14                                | 1.35    | 1.14    | 1.08    | 0.81     | 0.69      |
| No.2 | %                 | 0.10                                | 0.09    | 0.10    | 0.06    | 0.05     | 0.02      |
|      | kg/m <sup>3</sup> | 2.09                                | 2.02    | 2.27    | 1.25    | 1.01     | 0.52      |
| No.3 | %                 | 0.09                                | 0.08    | 0.06    | 0.07    | 0.05     | 0.03      |
|      | kg/m <sup>3</sup> | 1.94                                | 1.79    | 1.21    | 1.49    | 1.12     | 0.70      |
| 平均値  | %                 | 0.08                                | 0.08    | 0.07    | 0.06    | 0.05     | 0.03      |
|      | kg/m <sup>3</sup> | 1.73                                | 1.72    | 1.54    | 1.28    | 0.98     | 0.64      |

■影響の大きいケースの選定

塩化物イオン濃度測定結果が鉄筋の腐食減量結果に及ぼす影響について、「調査時点」、「運転開始後60年経過時点」および「かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点」を比較して表1 2-8～1 2-9に示す。

運転開始後経過60年時点の鉄筋の腐食減量が最も大きい値は、②-3（0～20mmのデータを用いる場合、No.3コアの測定結果）であったため、このケースを採用した。

表 1 2-8 鉄筋の腐食減量 (干満帯)  
【0~20mmのデータを用いない場合】

| ①-1<br>データ: No.1コアの測定結果 |   | ①-2<br>データ: No.2コアの測定結果 |   | ①-3<br>データ: No.3コアの測定結果 |   | ①-4<br>データ: 平均値      |   |
|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年) | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) |
| 43                      | 9.8   | 43                      | 9.9   | 43                      | 10.2  | 43                   | 10.0  |
| 44                      | 10.0  | 44                      | 10.2  | 44                      | 10.5  | 44                   | 10.2  |
| 45                      | 10.3  | 45                      | 10.4  | 45                      | 10.7  | 45                   | 10.5  |
| 46                      | 10.5  | 46                      | 10.7  | 46                      | 11.0  | 46                   | 10.7  |
| 47                      | 10.8  | 47                      | 10.9  | 47                      | 11.2  | 47                   | 11.0  |
| 48                      | 11.0  | 48                      | 11.2  | 48                      | 11.5  | 48                   | 11.2  |
| 49                      | 11.2  | 49                      | 11.4  | 49                      | 11.8  | 49                   | 11.5  |
| 50                      | 11.5  | 50                      | 11.7  | 50                      | 12.0  | 50                   | 11.7  |
| 51                      | 11.7  | 51                      | 11.9  | 51                      | 12.3  | 51                   | 11.9  |
| 52                      | 11.9  | 52                      | 12.2  | 52                      | 12.5  | 52                   | 12.2  |
| 53                      | 12.2  | 53                      | 12.4  | 53                      | 12.8  | 53                   | 12.4  |
| 55                      | 12.7  | 55                      | 12.9  | 55                      | 13.3  | 55                   | 12.9  |
| 56                      | 12.9  | 56                      | 13.2  | 56                      | 13.6  | 56                   | 13.2  |
| 57                      | 13.1  | 57                      | 13.4  | 57                      | 13.8  | 57                   | 13.5  |
| 58                      | 13.4  | 58                      | 13.7  | 58                      | 14.1  | 58                   | 13.7  |
| 59                      | 13.6  | 59                      | 13.9  | 59                      | 14.4  | 59                   | 14.0  |
| 運転開始後<br>60年経過時点        | 13.9  | 運転開始後<br>60年経過時点        | 14.2  | 運転開始後<br>60年経過時点        | 14.6  | 運転開始後<br>60年経過時点     | 14.2  |
| 61                      | 14.1  | 61                      | 14.4  | 61                      | 14.9  | 61                   | 14.5  |
| 62                      | 14.3  | 62                      | 14.7  | 62                      | 15.2  | 62                   | 14.7  |
| 63                      | 14.6  | 63                      | 15.0  | 63                      | 15.4  | 63                   | 15.0  |
| 64                      | 14.8  | 64                      | 15.2  | 64                      | 15.7  | 64                   | 15.2  |
| 65                      | 15.1  | 65                      | 15.5  | 65                      | 16.0  | 65                   | 15.5  |
| 344                     | 86.9  | 301                     | 86.5  | 313                     | 86.7  | 321                  | 86.9  |
| 345                     | 87.2  | 302                     | 86.9  | 314                     | 87.0  | 322                  | 87.2  |
| 346                     | 87.5  | 303                     | 87.2  | 315                     | 87.3  | 323                  | 87.5  |
| 347                     | 87.7  | 304                     | 87.5  | 316                     | 87.6  | 324                  | 87.7  |
| 348                     | 88.0  | 305                     | 87.8  | 317                     | 87.9  | 325                  | 88.0  |
| 349 ※1                  | 88.3  | 306 ※1                  | 88.2  | 318 ※1                  | 88.2  | 326 ※1               | 88.3  |
| 350                     | 88.5  | 307                     | 88.5  | 319                     | 88.5  | 327                  | 88.6  |
| 351                     | 88.8  | 308                     | 88.8  | 320                     | 88.8  | 328                  | 88.9  |
| 352                     | 89.0  | 309                     | 89.1  | 321                     | 89.1  | 329                  | 89.2  |
| 353                     | 89.3  | 310                     | 89.4  | 322                     | 89.4  | 330                  | 89.5  |
| 354                     | 89.6  | 311                     | 89.8  | 323                     | 89.7  | 331                  | 89.8  |

※1 かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点



表 1 2-9 鉄筋の腐食減量 (干満帯)  
【0~20mmのデータを用いる場合】

| ②-1<br>データ: No.1コアの測定結果 |   | ②-2<br>データ: No.2コアの測定結果 |   | ②-3<br>データ: No.3コアの測定結果 |   | ②-4<br>データ: 平均値      |   |
|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年) | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) |
| 43                      | 9.8   | 43                      | 10.0  | 43                      | 10.3  | 43                   | 10.1  |
| 44                      | 10.1  | 44                      | 10.2  | 44                      | 10.5  | 44                   | 10.3  |
| 45                      | 10.3  | 45                      | 10.5  | 45                      | 10.8  | 45                   | 10.6  |
| 46                      | 10.6  | 46                      | 10.7  | 46                      | 11.0  | 46                   | 10.8  |
| 47                      | 10.8  | 47                      | 11.0  | 47                      | 11.3  | 47                   | 11.1  |
| 48                      | 11.0  | 48                      | 11.2  | 48                      | 11.6  | 48                   | 11.3  |
| 49                      | 11.3  | 49                      | 11.5  | 49                      | 11.8  | 49                   | 11.6  |
| 50                      | 11.5  | 50                      | 11.7  | 50                      | 12.1  | 50                   | 11.8  |
| 51                      | 11.7  | 51                      | 12.0  | 51                      | 12.3  | 51                   | 12.1  |
| 52                      | 12.0  | 52                      | 12.2  | 52                      | 12.6  | 52                   | 12.3  |
| 53                      | 12.2  | 53                      | 12.5  | 53                      | 12.9  | 53                   | 12.6  |
| 55                      | 12.7  | 55                      | 13.0  | 55                      | 13.4  | 55                   | 13.1  |
| 56                      | 12.9  | 56                      | 13.2  | 56                      | 13.6  | 56                   | 13.3  |
| 57                      | 13.2  | 57                      | 13.5  | 57                      | 13.9  | 57                   | 13.6  |
| 58                      | 13.4  | 58                      | 13.8  | 58                      | 14.2  | 58                   | 13.8  |
| 59                      | 13.7  | 59                      | 14.0  | 59                      | 14.4  | 59                   | 14.1  |
| 運転開始後<br>60年経過時点        | 13.9  | 運転開始後<br>60年経過時点        | 14.3  | 運転開始後<br>60年経過時点        | 14.7  | 運転開始後<br>60年経過時点     | 14.4  |
| 61                      | 14.1  | 61                      | 14.5  | 61                      | 15.0  | 61                   | 14.6  |
| 62                      | 14.4  | 62                      | 14.8  | 62                      | 15.2  | 62                   | 14.9  |
| 63                      | 14.6  | 63                      | 15.0  | 63                      | 15.5  | 63                   | 15.1  |
| 64                      | 14.9  | 64                      | 15.3  | 64                      | 15.8  | 64                   | 15.4  |
| 65                      | 15.1  | 65                      | 15.6  | 65                      | 16.0  | 65                   | 15.6  |
| 351                     | 87.0  | 310                     | 86.7  | 315                     | 86.9  | 324                  | 86.7  |
| 352                     | 87.2  | 311                     | 87.0  | 316                     | 87.2  | 325                  | 87.0  |
| 353                     | 87.5  | 312                     | 87.4  | 317                     | 87.5  | 326                  | 87.3  |
| 354                     | 87.7  | 313                     | 87.7  | 318                     | 87.8  | 327                  | 87.6  |
| 355                     | 88.0  | 314                     | 88.0  | 319                     | 88.1  | 328                  | 87.9  |
| 356 ※1                  | 88.2  | 315 ※1                  | 88.3  | 320 ※1                  | 88.4  | 329 ※1               | 88.2  |
| 357                     | 88.5  | 316                     | 88.6  | 321                     | 88.7  | 330                  | 88.4  |
| 358                     | 88.8  | 317                     | 88.9  | 322                     | 88.9  | 331                  | 88.7  |
| 359                     | 89.0  | 318                     | 89.2  | 323                     | 89.2  | 332                  | 89.0  |
| 360                     | 89.3  | 319                     | 89.5  | 324                     | 89.5  | 333                  | 89.3  |
| 361                     | 89.5  | 320                     | 89.8  | 325                     | 89.8  | 334                  | 89.6  |

: 採用ケース

※1 かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点

### ③海中帯について

回帰分析は、前述したようにコア (No. 1、No. 2、No. 3) の平均値を用いる場合と、コア (No. 1、No. 2、No. 3) の単独値を用いる場合の双方について実施している。

海中帯は、常に海水に浸かっている状況下であるが、土木学会規準 (案) に示された「全く中性化が生じていない場合においても、構造物表面から深さ1cm以内で採取された試料から得られた結果は、回帰分析を行う際には用いないほうがよい。同様に、隣接する前後の深さ位置での測定結果と著しく異なる結果についても、回帰分析用のデータから除外するほうがよい。」を参考に、『深さ1cmの領域を含む0～20mmの塩化物イオン濃度のデータ』を用いないで回帰分析を実施した。

なお、『0～20mmの塩化物イオン濃度のデータ』を用いる場合での検討も実施し、用いない場合と用いる場合の影響を検討して影響の大きな方を採用した。

#### ■コア (3箇所) の塩化物イオン濃度測定結果

塩化物イオンの測定結果を表 1 2-1 0 に測定結果を示す。

なお、赤字の測定結果が構造物表面から深さ1cmの領域を含むデータ (0～20mm) である。

なお、回帰分析結果については割愛する。

表 1 2-1 0 コアの塩化物イオン濃度測定値 (海中帯：3箇所)

| 試料番号 | 単位                | 塩化物イオン濃度 (%) および量 (kg/m <sup>3</sup> ) |         |         |         |          |           |
|------|-------------------|--|---------|---------|---------|----------|-----------|
|      |                   | 0～20mm                                 | 20～40mm | 40～60mm | 60～80mm | 80～100mm | 100～120mm |
| No.1 | %                 | 0.65                                   | 0.52    | 0.30    | 0.23    | 0.21     | 0.16      |
|      | kg/m <sup>3</sup> | 15.32                                  | 12.20   | 7.13    | 5.34    | 4.91     | 3.70      |
| No.2 | %                 | 0.76                                   | 0.33    | 0.36    | 0.27    | 0.24     | 0.16      |
|      | kg/m <sup>3</sup> | 17.78                                  | 7.72    | 8.46    | 6.36    | 5.57     | 3.76      |
| No.3 | %                 | 0.48                                   | 0.46    | 0.25    | 0.26    | 0.23     | 0.13      |
|      | kg/m <sup>3</sup> | 11.39                                  | 10.80   | 5.93    | 6.10    | 5.31     | 3.00      |
| 平均値  | %                 | 0.63                                   | 0.44    | 0.31    | 0.25    | 0.22     | 0.15      |
|      | kg/m <sup>3</sup> | 14.83                                  | 10.24   | 7.18    | 5.93    | 5.26     | 3.49      |

#### ■影響の大きいケースの選定

塩化物イオン濃度測定結果が鉄筋の腐食減量結果に及ぼす影響について、「調査時点」、「運転開始後60年経過時点」および「かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点」を比較して表 1 2-1 1～1 2-1 2 に示す。

運転開始後経過60年時点の鉄筋の腐食減量が最も大きい値は、①-2 (0～20mmのデータを用いない場合、No.2コアの測定結果) であったため、このケースを採用した。

表 1 2-1 1 鉄筋の腐食減量（海中帯）  
【0～20mmのデータを用いない場合】

| ①-1<br>データ: No.1コアの測定結果 |   | ①-2<br>データ: No.2コアの測定結果 |   | ①-3<br>データ: No.3コアの測定結果 |   | ①-4<br>データ: 平均値      |   |
|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年) | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) |
| 43                      | 4.6   | 43                      | 5.6   | 43                      | 3.9   | 43                   | 4.2   |
| 44                      | 4.8   | 44                      | 5.8   | 44                      | 4.1   | 44                   | 4.4   |
| 45                      | 5.0   | 45                      | 6.0   | 45                      | 4.2   | 45                   | 4.6   |
| 46                      | 5.1   | 46                      | 6.2   | 46                      | 4.4   | 46                   | 4.8   |
| 47                      | 5.3   | 47                      | 6.5   | 47                      | 4.6   | 47                   | 5.0   |
| 48                      | 5.5   | 48                      | 6.7   | 48                      | 4.9   | 48                   | 5.2   |
| 49                      | 5.7   | 49                      | 6.9   | 49                      | 5.1   | 49                   | 5.4   |
| 50                      | 5.9   | 50                      | 7.1   | 50                      | 5.3   | 50                   | 5.6   |
| 51                      | 6.2   | 51                      | 7.4   | 51                      | 5.5   | 51                   | 5.9   |
| 52                      | 6.4   | 52                      | 7.6   | 52                      | 5.7   | 52                   | 6.1   |
| 53                      | 6.6   | 53                      | 7.8   | 53                      | 5.9   | 53                   | 6.3   |
| 55                      | 7.0   | 55                      | 8.3   | 55                      | 6.4   | 55                   | 6.8   |
| 56                      | 7.2   | 56                      | 8.5   | 56                      | 6.6   | 56                   | 7.0   |
| 57                      | 7.4   | 57                      | 8.8   | 57                      | 6.8   | 57                   | 7.2   |
| 58                      | 7.6   | 58                      | 9.0   | 58                      | 7.1   | 58                   | 7.5   |
| 59                      | 7.8   | 59                      | 9.3   | 59                      | 7.3   | 59                   | 7.7   |
| 運転開始後<br>60年経過時点        | 8.1   | 運転開始後<br>60年経過時点        | 9.5   | 運転開始後<br>60年経過時点        | 7.5   | 運転開始後<br>60年経過時点     | 7.9   |
| 61                      | 8.3   | 61                      | 9.8   | 61                      | 7.8   | 61                   | 8.2   |
| 62                      | 8.5   | 62                      | 10.0  | 62                      | 8.0   | 62                   | 8.4   |
| 63                      | 8.7   | 63                      | 10.2  | 63                      | 8.3   | 63                   | 8.7   |
| 64                      | 9.0   | 64                      | 10.5  | 64                      | 8.5   | 64                   | 8.9   |
| 65                      | 9.2   | 65                      | 10.7  | 65                      | 8.8   | 65                   | 9.1   |
| 334                     | 88.8  | 316                     | 88.7  | 287                     | 88.2  | 295                  | 88.5  |
| 335                     | 89.1  | 317                     | 89.0  | 288                     | 88.6  | 296                  | 88.9  |
| 336                     | 89.5  | 318                     | 89.4  | 289                     | 89.0  | 297                  | 89.3  |
| 337                     | 89.8  | 319                     | 89.7  | 290                     | 89.4  | 298                  | 89.7  |
| 338                     | 90.1  | 320                     | 90.1  | 291                     | 89.8  | 299                  | 90.1  |
| 339 ※1                  | 90.4  | 321 ※1                  | 90.4  | 292 ※1                  | 90.2  | 300 ※1               | 90.5  |
| 340                     | 90.8  | 322                     | 90.7  | 293                     | 90.7  | 301                  | 90.9  |
| 341                     | 91.1  | 323                     | 91.1  | 294                     | 91.1  | 302                  | 91.3  |
| 342                     | 91.4  | 324                     | 91.4  | 295                     | 91.5  | 303                  | 91.7  |
| 343                     | 91.8  | 325                     | 91.8  | 296                     | 91.9  | 304                  | 92.1  |
| 344                     | 92.1  | 326                     | 92.1  | 297                     | 92.3  | 305                  | 92.5  |

※1 かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点

: 採用ケース

表 1 2-1 2 鉄筋の腐食減量（海中帯）  
【0～20mmのデータを用いる場合】

| ②-1<br>データ: No.1コアの測定結果 |   | ②-2<br>データ: No.2コアの測定結果 |   | ②-3<br>データ: No.3コアの測定結果 |   | ②-4<br>データ: 平均値      |   |
|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年)    | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) | 運転開始後<br>経過年数<br>(年) | 鉄筋の腐食減量<br>( $\times 10^{-4}$ g/cm <sup>2</sup> ) |
| 43                      | 2.9   | 43                      | 3.2   | 43                      | 4.2   | 43                   | 3.6   |
| 44                      | 3.1   | 44                      | 3.4   | 44                      | 4.4   | 44                   | 3.8   |
| 45                      | 3.3   | 45                      | 3.6   | 45                      | 4.6   | 45                   | 4.0   |
| 46                      | 3.4   | 46                      | 3.7   | 46                      | 4.8   | 46                   | 4.2   |
| 47                      | 3.6   | 47                      | 3.9   | 47                      | 5.0   | 47                   | 4.4   |
| 48                      | 3.8   | 48                      | 4.1   | 48                      | 5.3   | 48                   | 4.6   |
| 49                      | 4.0   | 49                      | 4.3   | 49                      | 5.5   | 49                   | 4.8   |
| 50                      | 4.2   | 50                      | 4.5   | 50                      | 5.7   | 50                   | 5.0   |
| 51                      | 4.4   | 51                      | 4.7   | 51                      | 5.9   | 51                   | 5.3   |
| 52                      | 4.6   | 52                      | 4.9   | 52                      | 6.1   | 52                   | 5.5   |
| 53                      | 4.8   | 53                      | 5.1   | 53                      | 6.3   | 53                   | 5.7   |
| 55                      | 5.2   | 55                      | 5.6   | 55                      | 6.8   | 55                   | 6.1   |
| 56                      | 5.4   | 56                      | 5.8   | 56                      | 7.0   | 56                   | 6.4   |
| 57                      | 5.6   | 57                      | 6.0   | 57                      | 7.2   | 57                   | 6.6   |
| 58                      | 5.8   | 58                      | 6.2   | 58                      | 7.5   | 58                   | 6.8   |
| 59                      | 6.0   | 59                      | 6.5   | 59                      | 7.7   | 59                   | 7.1   |
| 運転開始後<br>60年経過時点        | 6.2   | 運転開始後<br>60年経過時点        | 6.7   | 運転開始後<br>60年経過時点        | 7.9   | 運転開始後<br>60年経過時点     | 7.3   |
| 61                      | 6.4   | 61                      | 6.9   | 61                      | 8.2   | 61                   | 7.5   |
| 62                      | 6.7   | 62                      | 7.2   | 62                      | 8.4   | 62                   | 7.8   |
| 63                      | 6.9   | 63                      | 7.4   | 63                      | 8.7   | 63                   | 8.0   |
| 64                      | 7.1   | 64                      | 7.6   | 64                      | 8.9   | 64                   | 8.3   |
| 65                      | 7.3   | 65                      | 7.9   | 65                      | 9.2   | 65                   | 8.5   |
| 287                     | 88.1  | 280                     | 88.3  | 297                     | 88.2  | 282                  | 88.4  |
| 288                     | 88.6  | 281                     | 88.8  | 298                     | 88.6  | 283                  | 88.8  |
| 289                     | 89.0  | 282                     | 89.2  | 299                     | 89.0  | 284                  | 89.2  |
| 290                     | 89.4  | 283                     | 89.6  | 300                     | 89.4  | 285                  | 89.7  |
| 291                     | 89.9  | 284                     | 90.1  | 301                     | 89.7  | 286                  | 90.1  |
| 292 ※1                  | 90.3  | 285 ※1                  | 90.5  | 302 ※1                  | 90.1  | 287 ※1               | 90.5  |
| 293                     | 90.7  | 286                     | 91.0  | 303                     | 90.5  | 288                  | 91.0  |
| 294                     | 91.2  | 287                     | 91.4  | 304                     | 90.9  | 289                  | 91.4  |
| 295                     | 91.6  | 288                     | 91.9  | 305                     | 91.3  | 290                  | 91.8  |
| 296                     | 92.0  | 289                     | 92.3  | 306                     | 91.7  | 291                  | 92.3  |
| 297                     | 92.5  | 290                     | 92.8  | 307                     | 92.1  | 292                  | 92.7  |

※1 かぶりコンクリートにひび割れが発生する時点

| タイトル                   | 機械振動の評価対象の選定過程について   |                       |                                       |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
|------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------|---------|----------|----|-----|--------|--------------|----|-----|-------|------------|-----------|-----|-------|-----------|-------------|----|-----|-------|----------------|----------|-----|--------|-----------|--------------|----|-----|-------|----------------|----|-----|-------|--------------------|----|-----|-------|--------|----|-----------------------|---------|--------|----|-----------------------|-----------|------------------------|----|-------|-------|----------------------|----|--------|---------------------------------------|--------------------|----|-----|------------------|------------|----|-------|--------|
| 説明                     | <p>機械振動による強度低下における評価対象については、『日本原子力学会 原子力発電所の高経年化対策実施基準：2022（追補2） 付属書C 経年劣化メカニズムまとめ表』の記載ならびに機器の定格出力および重量より、タービン架台および非常用ディーゼル発電機基礎を選定した。主要な機器の定格出力および重量は表-1の通り。</p> <p style="text-align: center;">表-1 主要な機器の定格出力および重量</p> <table border="1" data-bbox="419 696 1361 1563"> <thead> <tr> <th>機器名称</th> <th>運転状態</th> <th>定格出力 (kW)</th> <th>重量 (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海水ポンプモータ</td> <td>連続</td> <td>580</td> <td>16,320</td> </tr> <tr> <td>電動補助給水ポンプモータ</td> <td>一時</td> <td>370</td> <td>5,100</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">余熱除去ポンプモータ</td> <td>連続（余熱除去時）</td> <td rowspan="2">280</td> <td rowspan="2">4,500</td> </tr> <tr> <td>一時（低圧注入時）</td> </tr> <tr> <td>内部スプレポンプモータ</td> <td>一時</td> <td>220</td> <td>3,200</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">充てん/高圧注入ポンプモータ</td> <td>連続（充てん時）</td> <td rowspan="2">670</td> <td rowspan="2">17,650</td> </tr> <tr> <td>一時（高圧注入時）</td> </tr> <tr> <td>1次系冷却水ポンプモータ</td> <td>連続</td> <td>250</td> <td>3,720</td> </tr> <tr> <td>恒設代替低圧注水ポンプモータ</td> <td>一時</td> <td>160</td> <td>4,610</td> </tr> <tr> <td>原子炉下部キャビティ注水ポンプモータ</td> <td>一時</td> <td>160</td> <td>4,610</td> </tr> <tr> <td>高圧タービン</td> <td>連続</td> <td>826,000<sup>※1</sup></td> <td>120,000</td> </tr> <tr> <td>低圧タービン</td> <td>連続</td> <td>826,000<sup>※1</sup></td> <td>1,488,000</td> </tr> <tr> <td>タービン動補助給水ポンプ<br/>蒸気タービン</td> <td>一時</td> <td>約 700</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>中央制御室非常用<br/>循環ファンモータ</td> <td>一時</td> <td>15/185</td> <td>550 (VS-47A, B)<br/>5600 (12VS-47C, D)</td> </tr> <tr> <td>チラーユニット用<br/>圧縮機モータ</td> <td>連続</td> <td>238</td> <td>6700 (VS-30A, B)</td> </tr> <tr> <td>非常用ディーゼル機関</td> <td>一時</td> <td>3,900</td> <td>76,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：高圧タービン、低圧タービンの合計出力</p> <p>添付1 評価対象部位平面図<br/> 添付2 日本原子力学会 原子力発電所の高経年化対策実施基準：2022（追補2） 付属書C 経年劣化メカニズムまとめ表</p> | 機器名称                  | 運転状態                                  | 定格出力 (kW) | 重量 (kg) | 海水ポンプモータ | 連続 | 580 | 16,320 | 電動補助給水ポンプモータ | 一時 | 370 | 5,100 | 余熱除去ポンプモータ | 連続（余熱除去時） | 280 | 4,500 | 一時（低圧注入時） | 内部スプレポンプモータ | 一時 | 220 | 3,200 | 充てん/高圧注入ポンプモータ | 連続（充てん時） | 670 | 17,650 | 一時（高圧注入時） | 1次系冷却水ポンプモータ | 連続 | 250 | 3,720 | 恒設代替低圧注水ポンプモータ | 一時 | 160 | 4,610 | 原子炉下部キャビティ注水ポンプモータ | 一時 | 160 | 4,610 | 高圧タービン | 連続 | 826,000 <sup>※1</sup> | 120,000 | 低圧タービン | 連続 | 826,000 <sup>※1</sup> | 1,488,000 | タービン動補助給水ポンプ<br>蒸気タービン | 一時 | 約 700 | 2,000 | 中央制御室非常用<br>循環ファンモータ | 一時 | 15/185 | 550 (VS-47A, B)<br>5600 (12VS-47C, D) | チラーユニット用<br>圧縮機モータ | 連続 | 238 | 6700 (VS-30A, B) | 非常用ディーゼル機関 | 一時 | 3,900 | 76,000 |
| 機器名称                   | 運転状態   | 定格出力 (kW)             | 重量 (kg)                               |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| 海水ポンプモータ               | 連続   | 580                   | 16,320                                |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| 電動補助給水ポンプモータ           | 一時   | 370                   | 5,100                                 |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| 余熱除去ポンプモータ             | 連続（余熱除去時）  | 280                   | 4,500                                 |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
|                        | 一時（低圧注入時）  |                       |                                       |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| 内部スプレポンプモータ            | 一時   | 220                   | 3,200                                 |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| 充てん/高圧注入ポンプモータ         | 連続（充てん時）   | 670                   | 17,650                                |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
|                        | 一時（高圧注入時）  |                       |                                       |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| 1次系冷却水ポンプモータ           | 連続   | 250                   | 3,720                                 |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| 恒設代替低圧注水ポンプモータ         | 一時   | 160                   | 4,610                                 |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| 原子炉下部キャビティ注水ポンプモータ     | 一時   | 160                   | 4,610                                 |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| 高圧タービン                 | 連続   | 826,000 <sup>※1</sup> | 120,000                               |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| 低圧タービン                 | 連続   | 826,000 <sup>※1</sup> | 1,488,000                             |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| タービン動補助給水ポンプ<br>蒸気タービン | 一時   | 約 700                 | 2,000                                 |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| 中央制御室非常用<br>循環ファンモータ   | 一時   | 15/185                | 550 (VS-47A, B)<br>5600 (12VS-47C, D) |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| チラーユニット用<br>圧縮機モータ     | 連続   | 238                   | 6700 (VS-30A, B)                      |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |
| 非常用ディーゼル機関             | 一時   | 3,900                 | 76,000                                |           |         |          |    |     |        |              |    |     |       |            |           |     |       |           |             |    |     |       |                |          |     |        |           |              |    |     |       |                |    |     |       |                    |    |     |       |        |    |                       |         |        |    |                       |           |                        |    |       |       |                      |    |        |                                       |                    |    |     |                  |            |    |       |        |

評価対象部位平面図




図 1 評価対象部位平面図 (タービン架台)




図 2 評価対象部位平面図 (非常用ディーゼル発電機基礎)

日本原子力学会 原子力発電所の高経年化対策実施基準：2022（追補2）

付属書C 経年劣化メカニズムまとめ表

経年劣化メカニズムまとめ表-PWR

(1/2)

P11-01 コンクリート構造物及び鉄骨構造物（コンクリート構造物及び鉄骨構造物）

| No. | 機能達成に必要な項目  | 部位   | 材料               | 経年劣化事象          | 高経年化技術評価不要の条件 | 耐震安全上の機能別評価項目 |      | 耐震上の影響 |
|-----|-------------|--|------------------|-----------------|---------------|---------------|------|--------|
|     |             |  |                  |                 |               | 静的機能          | 動的機能 |        |
| 1   | コンクリート強度の維持 | 外部遮へい壁、内部コンクリート、原子炉格納施設基礎、原子炉補助建屋、取水構造物、タービン建屋（タービン架台）、復水タンク基礎（配管基礎含む）、燃料取扱用水タンク基礎（配管基礎含む）、緊急時対策所、タービン建屋、アスファルト固化建屋  | コンクリート           | 中性化による強度低下      |               | ★             |      | ▼      |
| 2   |             | 外部遮へい壁、取水構造物、非常用海水路  | コンクリート           | 塩分浸透による強度低下     |               | ★             |      | ▼      |
| 3   |             | 外部遮へい壁、内部コンクリート、原子炉格納施設基礎、原子炉補助建屋、取水構造物、タービン建屋、タービン建屋（タービン架台）、特高開閉所、脱気器基礎、非常用ディーゼル発電機燃料タンク基礎（配管基礎含む）、復水タンク基礎（配管基礎含む）、燃料取扱用水タンク基礎（配管基礎含む）、燃料取扱建屋、非常用海水路、海水ポンプエリア（防護壁）、緊急時対策所、原子炉建屋、アスファルト固化建屋 | コンクリート           | アルカリ骨材反応による強度低下 |               | ★             |      | ▼      |
| 4   |             | 外部遮へい壁、内部コンクリート、原子炉格納施設基礎、原子炉補助建屋、取水構造物、タービン建屋、タービン建屋（タービン架台）、非常用ディーゼル発電機燃料タンク基礎（配管基礎含む）、復水タンク基礎（配管基礎含む）、燃料取扱用水タンク基礎（配管基礎含む）、燃料取扱建屋、非常用海水路、海水ポンプエリア（防護壁）、緊急時対策所、原子炉建屋、アスファルト固化建屋             | コンクリート           | 凍結融解による強度低下     |               | ★             |      | ▼      |
| 5   |             | 外部遮へい壁、内部コンクリート、原子炉格納施設基礎、原子炉補助建屋、取水構造物、タービン建屋、タービン建屋（タービン架台）、燃料取扱建屋、海水ポンプエリア（防護壁）   | コンクリート           | 化学的侵食による強度低下    | ①             | ★             |      | ▼      |
| 6   |             | 内部コンクリート（1次遮へい壁）   | コンクリート           | 熱による強度低下        |               | ★             |      | ▼      |
| 7   |             | 内部コンクリート（1次遮へい壁）   | コンクリート           | 放射線照射による強度低下    |               | ★             |      | ▼      |
| 8   |             | 原子炉補助建屋（非常用ディーゼル発電機基礎）、タービン建屋（タービン架台）  | コンクリート           | 機械振動による強度低下     |               | ★             |      | ▼      |
| 9   |             | コンクリート遮へい能力の維持   | 内部コンクリート（1次遮へい壁） | コンクリート          | 熱による遮へい能力低下   |               | ★    |        |

| タイトル | 1985年に実施したモルタルバー法の試験結果について   |                 |                              |   |    |    |      |      |                              |   |    |     |                  |                |       |        |    |     |                 |       |        |    |
|------|--|-----------------|------------------------------|---|----|----|------|------|------------------------------|---|----|-----|------------------|----------------|-------|--------|----|-----|-----------------|-------|--------|----|
| 説明   | <p>1985年に実施したモルタルバー法の試験結果は以下のとおりである。</p> <table border="1" data-bbox="424 454 1353 835"> <thead> <tr> <th data-bbox="424 454 536 678">区分</th> <th data-bbox="536 454 679 678">試験方法</th> <th data-bbox="679 454 911 678">骨材産地</th> <th data-bbox="911 454 1082 678">試験結果<br/>材令6ヶ月の<br/>膨張率<br/>(%)</th> <th data-bbox="1082 454 1270 678">判定基準<br/>有害な反応を<br/>起こす可能性<br/>のある材令6ヶ月の膨張率<br/>(%)</th> <th data-bbox="1270 454 1353 678">判定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="424 678 536 757">粗骨材</td> <td data-bbox="536 678 679 757" rowspan="2">ASTM-C227<br/>に準拠</td> <td data-bbox="679 678 911 757">碎石<br/>(敦賀市葉原産)</td> <td data-bbox="911 678 1082 757">0.038</td> <td data-bbox="1082 678 1270 757">0.10以上</td> <td data-bbox="1270 678 1353 757">無害</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 757 536 835">細骨材</td> <td data-bbox="679 757 911 835">川砂<br/>(舞鶴市由良川産)</td> <td data-bbox="911 757 1082 835">0.038</td> <td data-bbox="1082 757 1270 835">0.10以上</td> <td data-bbox="1270 757 1353 835">無害</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="424 880 1353 947">ASTM-C227: 「Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Cement-Aggregate Combinations (Mortar-Bar Method)」</p> |                 |                              |   |    | 区分 | 試験方法 | 骨材産地 | 試験結果<br>材令6ヶ月の<br>膨張率<br>(%) | 判定基準<br>有害な反応を<br>起こす可能性<br>のある材令6ヶ月の膨張率<br>(%) | 判定 | 粗骨材 | ASTM-C227<br>に準拠 | 碎石<br>(敦賀市葉原産) | 0.038 | 0.10以上 | 無害 | 細骨材 | 川砂<br>(舞鶴市由良川産) | 0.038 | 0.10以上 | 無害 |
| 区分   | 試験方法   | 骨材産地            | 試験結果<br>材令6ヶ月の<br>膨張率<br>(%) | 判定基準<br>有害な反応を<br>起こす可能性<br>のある材令6ヶ月の膨張率<br>(%) | 判定 |    |      |      |                              |   |    |     |                  |                |       |        |    |     |                 |       |        |    |
| 粗骨材  | ASTM-C227<br>に準拠   | 碎石<br>(敦賀市葉原産)  | 0.038                        | 0.10以上  | 無害 |    |      |      |                              |   |    |     |                  |                |       |        |    |     |                 |       |        |    |
| 細骨材  |  | 川砂<br>(舞鶴市由良川産) | 0.038                        | 0.10以上  | 無害 |    |      |      |                              |   |    |     |                  |                |       |        |    |     |                 |       |        |    |




|      |   |
|------|---|
| タイトル | アルカリ骨材反応に関する潜在膨張性の評価について  |
| 説明   | <p>アルカリ骨材反応については、運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検（実体顕微鏡観察）により反応性がないことを確認している。</p> <p>アルカリ骨材反応の潜在膨張性は、急速膨張性と遅延膨張性の2つがあることが知られている。急速膨張性のアルカリ骨材反応は、比較的早期に進行するため、すでに反応は収束していると考えられる。遅延膨張性に関する評価については、以下のとおりである。</p> <p>1. 評価内容</p> <p>潜在膨張性の確認を行うため、原子炉補助建屋の外壁において偏光顕微鏡観察を実施した。</p> <p>ここでは、反応性鉱物の確認を行うとともに、促進膨張試験（アルカリ溶液浸漬法<sup>※1</sup>）を実施した。</p> <p>2. 評価結果</p> <p>（偏光顕微鏡観察結果）</p> <p>粗骨材および細骨材のいずれにおいても、遅延膨張性の反応性鉱物である微晶質～隠微晶質石英が認められたが、急速膨張性の反応性鉱物（クリストラバイト等）は確認されなかった。</p> <p>偏光顕微鏡観察による反応性鉱物の確認結果は添付1に示す。</p> <p>（促進膨張試験結果）</p> <p>判定基準<sup>※2</sup>（21日で膨張率が0.1%未満）に対し、28日浸漬させても0.053%であった。コアサンプル採取箇所、試験実施年、測定値は添付2に示す。</p> <p>以上より、遅延膨張性の潜在性は小さく、今後劣化が進行する可能性は低いと判断している。</p> <p>※1：日本コンクリート工学会「ASR診断の現状とあるべき姿研究委員会 報告書（2014）」（P.316～319）と同等の方法で実施</p> <p>※2：判定基準は、Katayama et al.「Alkali-aggregate reaction under the influence of deicing salts in the Hokuriku district, Japan（2004）」を参照した。</p> <p>添付1 偏光顕微鏡による反応性鉱物の確認結果<br/>添付2 促進膨張試験（アルカリ溶液浸漬法）に関する試験結果</p> |


偏光顕微鏡による反応性鉱物の確認結果

1. 粗骨材

粗骨材は、特徴的な緑色岩（変質玄武岩・変輝緑岩・変ハンレイ岩）と、砂泥質堆積岩（砂岩・泥岩・頁岩）より構成されていた。このうち、頁岩および砂岩において遅延膨張性の反応性鉱物である微晶質～隠微晶質石英が認められた。急速膨張性を有する反応性鉱物は確認されなかった。

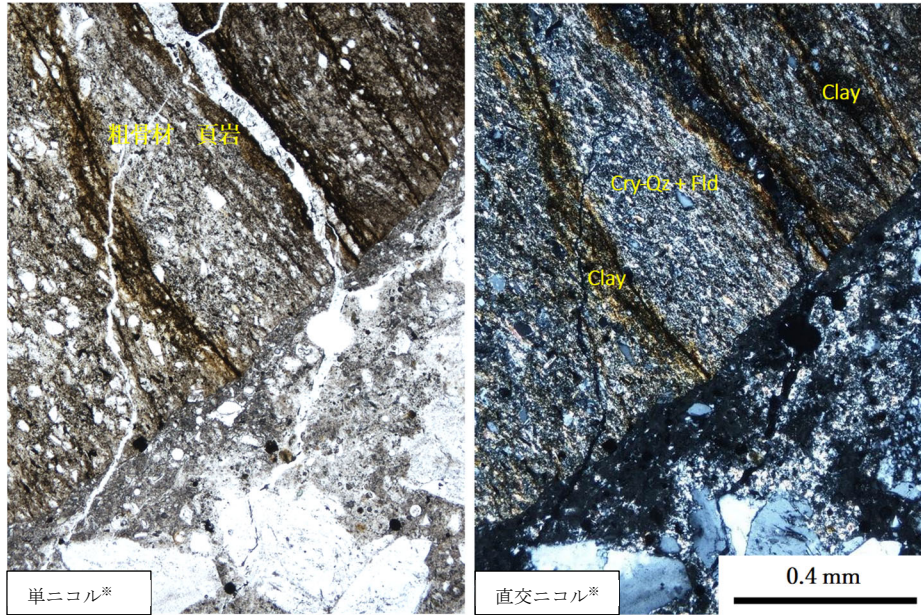

(a) 頁岩

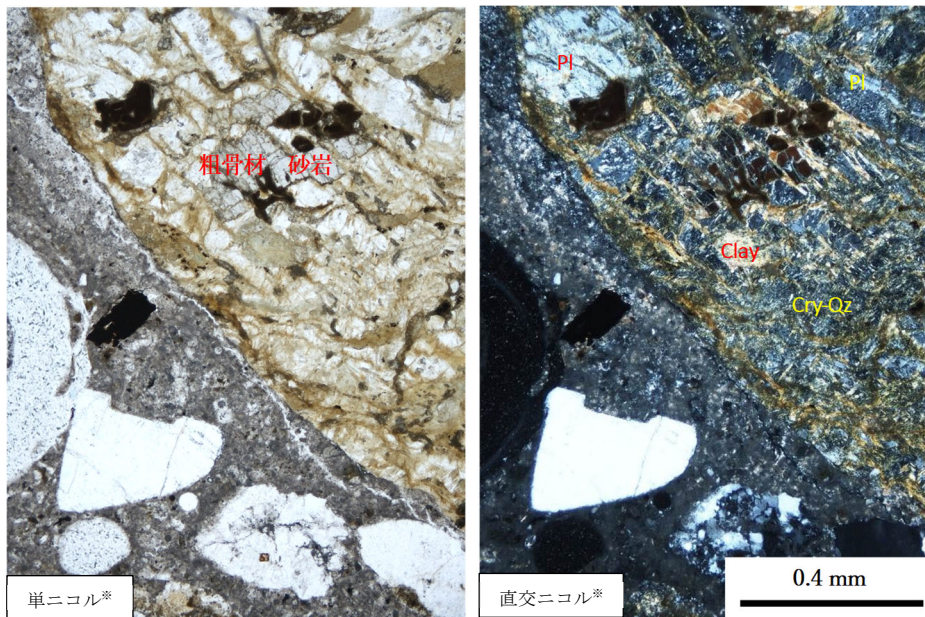

(b) 砂岩

図1 粗骨材の偏光顕微鏡観察写真



## 2. 細骨材

細骨材は、粗骨材と同種の岩片（砂岩・泥岩）と流紋岩質溶結凝灰岩、チャート、鉱物片（石英・カリ長石・斜長石・輝石・黒雲母）より構成されていた。このうち、チャートにおいて遅延膨張性の反応性鉱物である微晶質～隠微晶質石英が認められた。急速膨張性を有する反応性鉱物は確認されなかった。

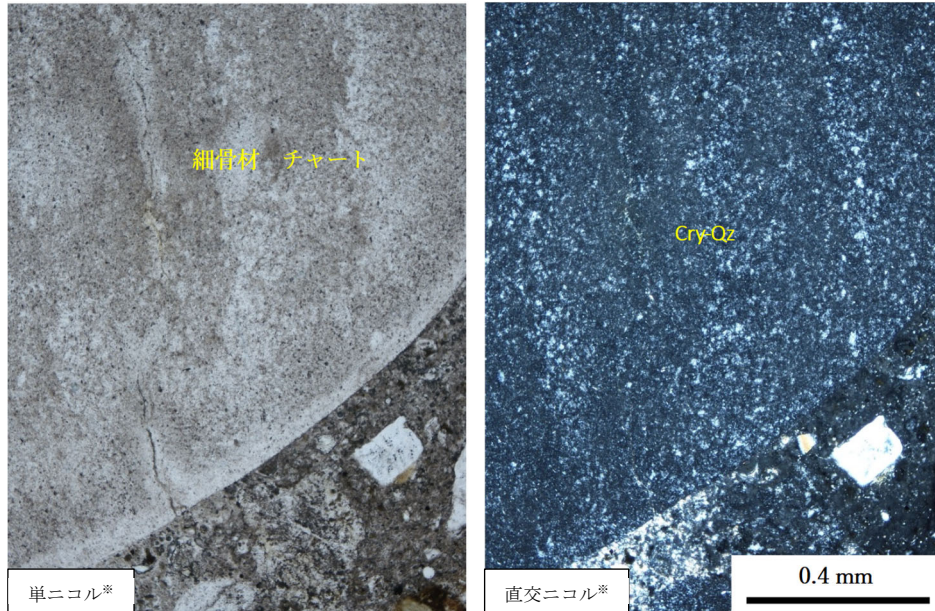


図2 細骨材（チャート）の偏光顕微鏡観察写真

※単ニコル：一方向の光を遮断した状態で試験片の屈折光を観察した結果。構成鉱物の形、割れ、輪郭、色など、鉱物の特徴を確認。

直交ニコル：二方向の光を遮断した状態で試験片の屈折光を観察した結果。構成鉱物の色の変化、配列、組織など、鉱物の特性を確認。

## 促進膨張試験（アルカリ溶液浸漬法）に関する試験結果

表 2 促進膨張試験（アルカリ溶液浸漬法）の結果

| 対象構造物   | 対象の部位 | 試験実施年 | 膨張率（%）※ |
|---------|-------|-------|---------|
| 原子炉補助建屋 | 外壁    | 2014年 | 0.053   |

※ 試験期間 28 日での膨張率

| タイトル     | 高浜1号炉周辺の地下水による劣化影響について  |        |    |      |  |          |   |       |   |
|----------|---|--------|----|------|--|----------|---|-------|---|
| 説明       | <p>1. はじめに<br/>高浜1号炉の対象構造物の基礎の一部は地下に埋設されているため、これらの構造物に対する地下水による経年劣化影響について検討を行った。<br/>コンクリートの強度低下に影響を及ぼすと想定される地下水に起因する経年劣化要因を抽出するとともに、それらが高浜1号炉の地下埋設部コンクリートにおいて発生し、進展する可能性について評価を行った。</p> <p>2. 経年劣化影響評価<br/>2. 1 地下水に起因する経年劣化要因の抽出<br/>地下水に起因するコンクリートの経年劣化要因とその概要を表1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表1 地下水の存在下で引き起こされる経年劣化要因</p> <table border="1" data-bbox="421 958 1358 1585"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 958 568 1037">経年劣化要因</th> <th data-bbox="568 958 1358 1037">概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 1037 568 1234">塩分浸透</td> <td data-bbox="568 1037 1358 1234">コンクリート中に塩化物イオンが浸透して鉄筋位置まで達すると、鉄筋表面の不動態被膜が失われるため、鉄筋はコンクリート中の水分、酸素の作用により腐食し始める。腐食が進行すると酸化生成物による体積膨張からコンクリートにひび割れや剥離が生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1234 568 1431">アルカリ骨材反応</td> <td data-bbox="568 1234 1358 1431">コンクリート中の反応性シリカを含む骨材と、セメントなどに含まれるアルカリ（ナトリウムイオンやカリウムイオン）が、水の存在下で反応してアルカリ珪酸塩を生成し、この膨張作用によりコンクリートにひび割れが生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1431 568 1585">化学的侵食</td> <td data-bbox="568 1431 1358 1585">水分中の酸や硫酸塩等の塩類とセメント水和物の化学反応により、セメントペーストの溶解（酸）や、コンクリート表層の剥離・剥落（塩類）が生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。</td> </tr> </tbody> </table> | 経年劣化要因 | 概要 | 塩分浸透 | コンクリート中に塩化物イオンが浸透して鉄筋位置まで達すると、鉄筋表面の不動態被膜が失われるため、鉄筋はコンクリート中の水分、酸素の作用により腐食し始める。腐食が進行すると酸化生成物による体積膨張からコンクリートにひび割れや剥離が生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。 | アルカリ骨材反応 | コンクリート中の反応性シリカを含む骨材と、セメントなどに含まれるアルカリ（ナトリウムイオンやカリウムイオン）が、水の存在下で反応してアルカリ珪酸塩を生成し、この膨張作用によりコンクリートにひび割れが生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。 | 化学的侵食 | 水分中の酸や硫酸塩等の塩類とセメント水和物の化学反応により、セメントペーストの溶解（酸）や、コンクリート表層の剥離・剥落（塩類）が生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。 |
| 経年劣化要因   | 概要  |        |    |      |  |          |   |       |   |
| 塩分浸透     | コンクリート中に塩化物イオンが浸透して鉄筋位置まで達すると、鉄筋表面の不動態被膜が失われるため、鉄筋はコンクリート中の水分、酸素の作用により腐食し始める。腐食が進行すると酸化生成物による体積膨張からコンクリートにひび割れや剥離が生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。  |        |    |      |  |          |   |       |   |
| アルカリ骨材反応 | コンクリート中の反応性シリカを含む骨材と、セメントなどに含まれるアルカリ（ナトリウムイオンやカリウムイオン）が、水の存在下で反応してアルカリ珪酸塩を生成し、この膨張作用によりコンクリートにひび割れが生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。   |        |    |      |  |          |   |       |   |
| 化学的侵食    | 水分中の酸や硫酸塩等の塩類とセメント水和物の化学反応により、セメントペーストの溶解（酸）や、コンクリート表層の剥離・剥落（塩類）が生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。   |        |    |      |  |          |   |       |   |

## 2. 2 地下水に起因するコンクリートの経年劣化評価

コンクリートの経年劣化要因のうち、塩分浸透、アルカリ骨材反応、化学的侵食が高浜1号炉の地下埋設部コンクリートにおいて発生し、進展する可能性について、高浜1号炉の環境条件に基づき評価を行った。

### 2. 2. 1 塩分浸透

コンクリート中に塩化物イオンが浸透して鉄筋位置まで達すると、鉄筋表面の不動態被膜が失われるため、鉄筋はコンクリート中の水分および酸素の作用により腐食し始める。腐食が進行すると酸化生成物による体積膨張からコンクリートにひび割れや剥離が生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。

高浜1号炉の対象構造物においては塩分浸透を生じる可能性があるため、経年劣化に対する評価を実施している。

その結果、各評価部位における鉄筋の腐食減量は、運転開始後60年時点の想定においてもかぶりコンクリートにひび割れが発生する時点での鉄筋の腐食減量を十分に下回っている。

また、定期的な建屋内部からの目視点検の結果、塩分浸透による鉄筋腐食に起因する膨張性のひび割れは確認されていない。さらにコンクリート躯体が直接海水に接触する取水構造物においても、塩分浸透による鉄筋腐食に起因する膨張性のひび割れは確認されていない。

したがって、塩分浸透の評価結果、目視点検の結果および最も厳しい環境条件にある取水構造物の現状に鑑み、その他の地下埋設部コンクリートにおいても、塩分浸透によるコンクリートの経年劣化が進展し、高浜1号炉の供用期間中にコンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性は極めて低いと考えられる。

## 2. 2. 2 アルカリ骨材反応

アルカリ骨材反応は、コンクリート中に存在するアルカリ溶液と骨材中に含まれる反応性シリカ鉱物の化学反応である。このとき生成されたアルカリ・シリカゲルが周囲の水を吸収して膨張するため、コンクリート表面にひび割れが生じ、コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。

ただし、高浜1号炉で使用している骨材については、別紙14に示すとおり、1985年にモルタルバー法（ASTM-C227）による反応性試験を実施しており、その結果得られた膨張率は「材齢6ヶ月で0.10%以上」の判定基準に対し無害と判定されている。

また、定期的な建屋内部からの目視点検の結果、アルカリ骨材反応に起因する膨張性のひび割れは確認されていない。さらに直接海水に接触する取水構造物においても、アルカリ骨材反応に起因する膨張性のひび割れは確認されていない。

したがって、使用骨材の反応性試験結果、目視点検の結果および最も厳しい環境条件にある取水構造物の現状に鑑み、その他の地下埋設部コンクリートにおいても、アルカリ骨材反応によるコンクリートの経年劣化が進展し、高浜1号炉の供用期間中にコンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性は極めて低いと考えられる。

## 2. 2. 3 化学的侵食

コンクリートの化学的侵食は、コンクリートが外部からの化学作用によってセメント硬化体を構成する水和生成物が、変質や分解により結合能力を失っていく事象である。化学的侵食はその劣化機構によって、1)セメント水和物との化学反応による溶解、2)セメント水和物との化学反応による膨張に大別される。

### 1) セメント水和物との化学反応による溶解

コンクリート中のセメント水和物との化学反応により、本来、水に溶解しにくいセメント水和物を可溶性物質に変質させ、コンクリートが多孔質化する、あるいは分解することで骨材の露出や脱落などが生じる。

### 2) セメント水和物との化学反応による膨張

コンクリート中のセメント水和物との化学反応により、新たな化合物が生成され、膨張する際の膨張圧がコンクリートにひび割れや剥離を生じさせる。

一般的な環境においては、化学的侵食が発生することはほとんどなく、温泉地帯、酸性河川流域、酸性・硫酸塩土壌等に建造された構造物等が化学的侵食の影響を受けるとされている。

そこで、高浜発電所構内における地下水水質の試験結果に基づき、化学的侵食が発生し、進展する可能性について評価を行った。

(1) 高浜発電所構内の地下水水質試験における地下水採取位置および試験結果

高浜発電所構内(図1)において採取した地下水について実施した地下水水質試験結果を表2に示す。




図1 高浜発電所構内の地下水採取位置

表2 高浜発電所構内における地下水水質試験結果

| pH  | 硫酸塩<br>(mg/l) | マグネ<br>シウム<br>(mg/l) | アンモ<br>ニウム<br>(mg/l) | 侵食性<br>遊離炭酸<br>(mg/l) |
|-----|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.9 | 190           | 12                   | 0.1未満                | 9.7                   |



(2) 地下水水質試験結果の分析

高浜発電所構内における地下水水質試験結果 (pH、硫酸塩、マグネシウム、アンモニウム、侵食性遊離炭酸) をEN206<sup>1)</sup>の地下水の環境区分と対比した結果を表3に示す。

表3 高浜発電所構内における試験結果とEN206の環境区分(地下水)の対比

| 環境区分                            | XA1                    | XA2                  | XA3                  | 高浜<br>1号炉 |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                                 | 弱い<br>化学的侵食            | 標準的な<br>化学的侵食        | 強い<br>化学的侵食          |           |
| pH<br>[-]                       | $6.5 \geq X \geq 5.5$  | $5.5 > X \geq 4.5$   | $4.5 > X \geq 4.0$   | 該当区分なし    |
| 硫酸塩<br>[mg/l]                   | $200 \leq X \leq 600$  | $600 < X \leq 3000$  | $3000 < X \leq 6000$ | 該当区分なし    |
| マグネシウム<br>[mg/l]                | $300 \leq X \leq 1000$ | $1000 < X \leq 3000$ | $3000 < X$           | 該当区分なし    |
| アンモニウム<br>[mg/l]                | $15 \leq X \leq 30$    | $30 < X \leq 60$     | $60 < X \leq 100$    | 該当区分なし    |
| 侵食性遊離炭酸塩<br>[mg/l] (aggressive) | $15 \leq X \leq 40$    | $40 < X \leq 100$    | $100 < X$            | 該当区分なし    |

(a) pH

EN206のいずれの環境区分にも該当しないことを確認した。

(b) 硫酸塩

EN206のいずれの環境区分にも該当しないことを確認した。

(c) マグネシウム

EN206のいずれの環境区分にも該当しないことを確認した。

(d) アンモニウム

EN206のいずれの環境区分にも該当しないことを確認した。

(e) 侵食性遊離炭酸塩

EN206のいずれの環境区分にも該当しないことを確認した。

1) BSI, BS EN 206 : Concrete-Specification, performance, production and conformity, 2013

(3) 化学的侵食に関する経年劣化評価

高浜発電所構内の地下水水質試験結果に基づき地下水成分の分析を行った結果、酸や硫酸塩に起因するコンクリートの経年劣化が進展する可能性は低いと考えられる。

また、対象構造物のうち海洋環境の影響を直接受ける取水構造物においては、化学的侵食に特有の劣化兆候は見られない。

したがって、地下水水質の分析や海水由来の侵食性物質に対して最も厳しい環境下にある取水構造物の現状に鑑み、その他の地下埋設部コンクリートにおいても化学的侵食によるコンクリートの経年劣化が生じる可能性は極めて低いと考えられる。

2. 3 地下水に起因するコンクリート経年劣化評価に関するまとめ

地下水に起因するコンクリートの経年劣化要因が高浜1号炉の地下埋設部コンクリートにおいて発生し、進展する可能性について高浜1号炉の環境条件に基づき評価を行った。結果を表4に示す。

これより、塩分浸透に関しては発生の可能性は否定できないものの、表4に挙げた各経年劣化要因が高浜1号炉の地下埋設部コンクリートにおいて進展する可能性は極めて小さいことを確認した。

表4 地下水に起因するコンクリートの経年劣化要因に係る発生および進展の可能性

| 経年劣化要因   | 経年劣化要因のスクリーニング結果 |        |   |
|----------|------------------|--------|---|
|          | 発生の可能性           | 進展の可能性 | 環境条件・根拠等  |
| 塩分浸透     | ○                | ×      | 地下水から塩化物イオンが供給されるため発生の可能性はあるが、塩分浸透による鉄筋腐食に起因する膨張性のひび割れは建屋内部からの目視点検において確認されていない。<br>また海水の影響を受ける取水構造物から採取したコアサンプルによって塩分浸透に対して健全性を有していることを確認している。                          |
| アルカリ骨材反応 | ×                | ×      | コンクリート使用骨材についてモルタルバー法による反応性試験を実施した結果、無害と判定された。<br>また、仮にアルカリ骨材反応が起きた場合に発生する膨張性のひび割れは、建屋内部からの目視点検において確認されていない。<br>さらに、直接海水に接触する取水構造物においても、アルカリ骨材反応に起因する膨張性のひび割れは確認されていない。 |
| 化学的侵食    | ×                | ×      | 高浜1号炉は土壌や地下水に侵食性物質が多く含まれる温泉地帯や酸性河川流域等の付近には建設されていない。<br>また、地下水成分の分析の結果、酸や硫酸塩に起因するコンクリート劣化の可能性は低いことを確認している。   |

以上