

本資料のうち、枠囲みの内容
は商業機密の観点から公開
できません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料

資料番号 O2-他-F-19-0025_改3

提出年月日 2021年 5月 18日

女川原子力発電所第2号機 建屋の地震影響を踏まえた機器・配管系の 耐震評価について

2021年5月18日
東北電力株式会社

1. はじめに
2. 設置許可段階での説明内容(詳細設計申送り事項の詳細)
3. 詳細設計申送り事項及び関連指摘事項に対する回答内容
4. 今回工認における対応
 - 4.1 地震後の設備健全性確認結果に基づく耐震設計反映事項の妥当性確認
 - 4.2 機器・配管系の疲労評価を実施する場合の配慮
 - 4.3 建屋の地震影響を踏まえた機器・配管系の耐震評価
5. まとめ

参考1 東北地方太平洋沖地震後の設備健全性確認

参考2 東北地方太平洋沖地震等の影響を踏まえた建屋耐震評価

参考3 機器・配管系の耐震設計への影響検討

- ▶ 建屋の地震影響を踏まえた機器・配管系の耐震評価について、詳細設計申送り事項（第876回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合、2020年7月14日）及び関連する指摘事項（第970回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合、2021年4月27日）に対する回答（今回工認における対応）を説明する。

詳細設計申送り事項(第876回審査会合、2020年7月14日)

| No. | 項目 | 概要 |
|-----|-------------------------|--|
| 2-6 | 建屋の地震影響を踏まえた機器・配管系の耐震評価 | 機器・配管系の耐震評価においては、乾燥収縮及び地震影響による建屋コンクリート部材のひび割れの影響を踏まえた地震応答解析結果に基づいた機器・配管系の耐震評価により、設計成立性を説明する。 |

関連指摘事項(第970回審査会合、2021年4月27日)

| No. | 項目 | 概要 |
|-----|------------------------|--|
| 2-4 | 3.11地震等の影響を踏まえた建屋の耐震評価 | 機器・配管系の耐震評価方法及び設計成立性について、建屋剛性の不確かさケースを含めた地震応答解析の結果を踏まえて説明すること。 |

- 建屋の地震影響を踏まえた機器・配管系の耐震評価については、設置許可段階(第705回審査会合、2019年4月16日他)にて、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」に基づく東北地方太平洋沖地震(3.11/4.7地震)後の設備健全性確認結果を踏まえ、機器・配管系の耐震設計への反映事項の検討結果をまとめた。【参考1】

①地震後の設備健全性確認結果

耐震Sクラス設備に地震による損傷はなく、地震応答は弾性応答範囲内であったこと、また、耐震B、Cクラス設備のうち異常を確認した設備については、原形に復旧することで地震による損傷は残らないことから、機器・配管系の設備健全性確認の観点からは、機器・配管系の耐震設計へ反映すべき事項はない。

②機器・配管系の疲労評価を実施する場合の配慮

地震による疲労影響が十分に小さいことを確認した(疲労累積係数は、3.11地震及び4.7地震を合計しても0.01未満)。ただし、3.11/4.7 地震を受けたことを踏まえ、疲労評価を実施する場合は、許容限界に対して余裕があることに留意する。

③機器・配管系の耐震評価に用いる地震応答解析モデル

建屋の乾燥収縮及び地震による影響の観点から、機器・配管系の耐震設計については、建屋初期剛性低下を考慮した地震応答解析モデル(建屋地震応答解析モデル、建屋一大型機器連成解析モデル)を反映する。

3. 詳細設計申送り事項及び関連指摘事項に対する回答内容(1)

| 詳細設計申送り事項/ 工認審査会合における関連指摘事項 | 回答内容(今回工認における対応) | 備考 |
|---|--|---------|
| ①地震後の設備健全性確認結果 【詳細設計申送り事項】 今回実施した機器・配管系の耐震設計への反映事項に係る検討の妥当性確認の観点で、新規制基準に基づく工認対象設備(耐震Sクラスの未改造設備)について、耐震裕度を工認段階で確認し、今回選定した評価対象設備への影響を確認する。 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 耐震Sクラスの未改造設備の基準地震動 S_{g} に対する最小裕度部位が、3.11/4.7地震に対する構造強度評価の最小裕度部位と相違する場合、今回工認の当該部位が3.11/4.7地震に対して弾性応答範囲内であること(設備の健全性)を確認した。 ➤ 地震後の設備健全性確認結果に基づく耐震設計に反映すべき事項の検討結果(反映事項なし)が妥当であると判断した。 | 4.1項で説明 |
| ②機器・配管系の疲労評価を実施する場合の配慮 【詳細設計申送り事項】 疲労累積係数による疲労評価を実施する場合は、許容限界に対して余裕があることに留意する。 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 疲労評価の許容限界に対して余裕があることについて、3.11/4.7地震の疲労評価結果を踏まえ、機器・配管系の疲労評価(疲労累積係数)に係る具体的な評価方法を設定した。 | 4.2項で説明 |

3. 詳細設計申送り事項及び関連指摘事項に対する回答内容(2)

| 詳細設計申送り事項/ 工認審査会合における関連指摘事項 | 回答内容(今回工認における対応) | 備考 |
|--|---|---------|
| <p>③機器・配管系の耐震評価に用いる地震応答解析モデル</p> <p>【詳細設計申送り事項】 建屋の乾燥収縮及び地震による影響の観点からは、機器・配管系の耐震設計について、建屋初期剛性低下を考慮した地震応答解析モデル(建屋地震応答解析モデル、建屋一大型機器連成解析モデル)を反映する。</p> <p>【工認審査会合における関連指摘事項】 機器・配管系の耐震評価方法及び設計成立性について、建屋剛性の不確かさケースを含めた地震応答解析の結果を踏まえて説明すること。</p> | <p>➤建屋の地震影響を踏まえた機器・配管系の耐震評価に当たっては、地震影響を踏まえた建屋耐震評価の検討結果を適用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 初期剛性低下を反映した地震応答解析モデル • 基準地震動Ssによる剛性低下を反映した地震応答解析モデル • 各建屋のシミュレーション解析を踏まえて設定した入力地震動 <p>➤上記を反映した機器・配管系の耐震評価結果(設計成立性)については、各設備の耐震計算書にて説明する。</p> | 4.3項で説明 |


4. 今回工認における対応

6

4.1 地震後の設備健全性確認結果に基づく耐震設計反映事項の妥当性確認(1)

【妥当性確認の概要】

- 地震後の設備健全性確認における構造強度評価は、設計又は既往評価の裕度最小部位を代表しており、評価用地震動によっては裕度最小部位が変わる可能性があるため、今回工認の耐震評価結果（裕度最小部位）と比較・検討した。
- 裕度最小部位が相違する今回工認の裕度最小部位については、3.11/4.7地震に対して弾性応答範囲内であったことを確認した。
- 地震後の設備健全性確認結果に基づく耐震設計反映事項の検討結果（反映事項なし）は妥当と判断。

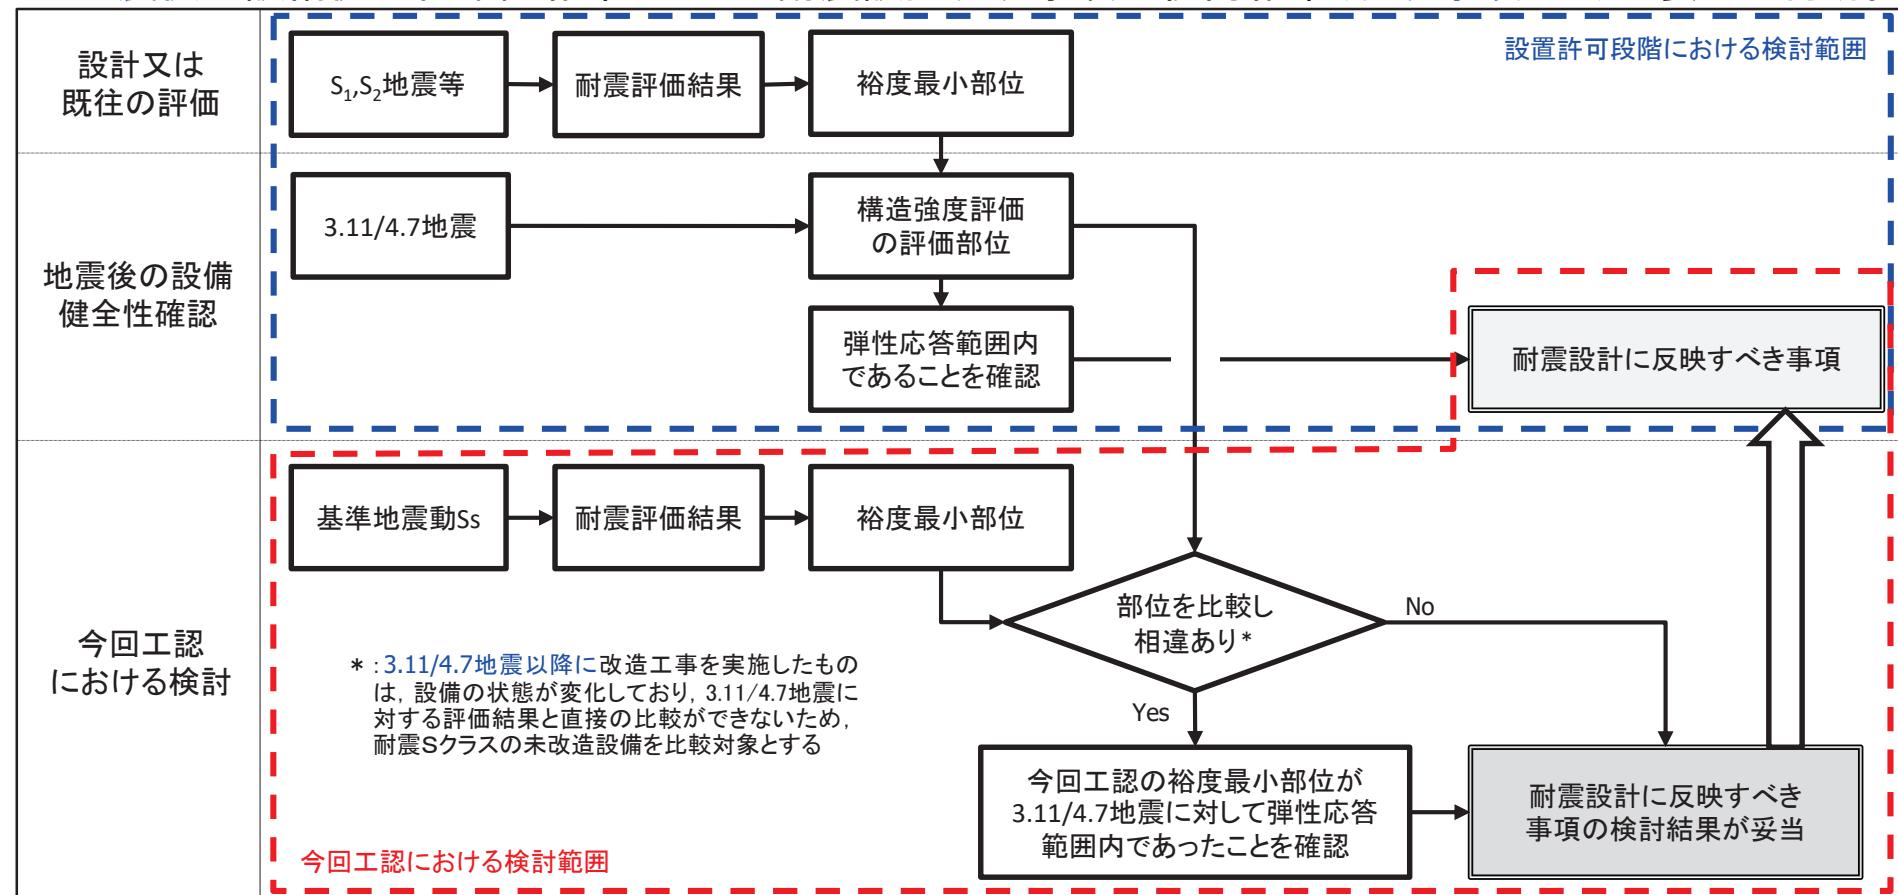


4. 今回工認における対応

7

4.1 地震後の設備健全性確認結果に基づく耐震設計反映事項の妥当性確認(2)

【妥当性確認手順】

- 3.11/4.7地震の構造強度評価対象設備について、検討対象設備抽出フローに基づき、3.11/4.7地震後における改造の有無、3.11/4.7地震の評価部位と今回工認における裕度最小部位との相違に着目し、3区分(青枠、緑枠、赤枠)で分類する。
- 未改造設備であり、裕度最小部位に相違がある設備(赤枠の分類)を検討対象として、今回工認の耐震評価における裕度最小部位が3.11/4.7地震に対して弾性応答範囲内であったことを確認する。

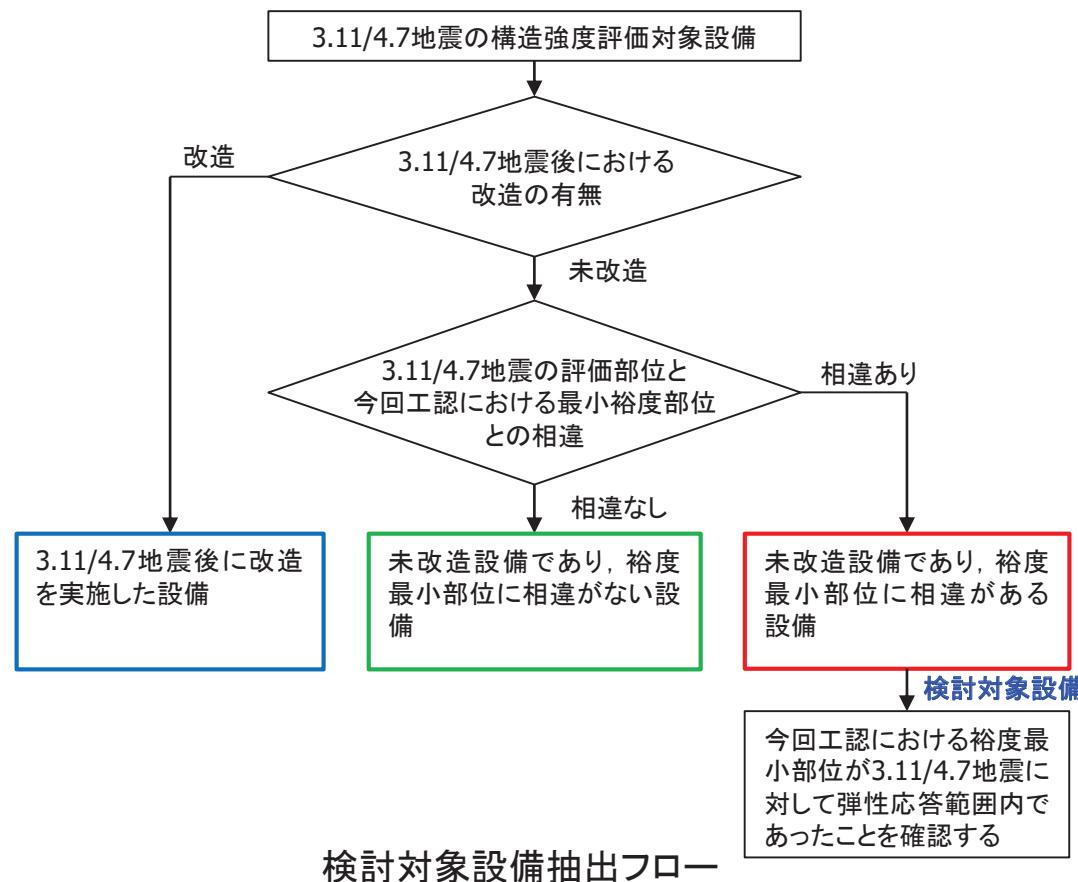

4. 今回工認における対応

8

4.1 地震後の設備健全性確認結果に基づく耐震設計反映事項の妥当性確認(3)

【妥当性確認結果】

- 検討対象設備(未改造設備であり、裕度最小部位に相違がある設備:赤枠の分類)について、3.11/4.7地震の構造強度評価結果と今回工認における耐震評価結果の比較例を示す。【参考1-3】
- ・高压及び低圧炉心スプレイスパージャ(簡易評価:下表①)は、今回工認の基準地震動S_sによる算出値(裕度最小部位:ヘッダ)が許容応力状態Ⅲ_ASに対する評価基準値以下であることを確認しており、3.11/4.7地震は基準地震動S_sに包絡されることから、今回工認における裕度最小部位は、3.11/4.7地震においても弾性応答範囲内となる。
 - ・炉心シュラウド(設計時と同等の評価:下表②)は、今回工認の弾性設計用地震動S_d及び基準地震動S_sそれぞれの裕度最小部位(下部胴及び上部サポート支持面)についても3.11/4.7地震の算出値が弾性応答範囲内になることを確認した。

| A. 3.11/4.7地震による耐震評価結果 | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------|------|------------|----------|------------------------------|
| 評価対象設備及び評価箇所 | | 評価用地震動 | 評価部位 | 評価項目(応力分類) | 算出値[MPa] | 評価基準値(Ⅲ _A S)[MPa] |
| 原子炉本体 | 原子炉圧力容器内部構造物 | 3.11地震 | ティー | 一次一般膜応力 | 10 | 92 |
| | | | | 一次一般膜応力 | 15 | 92 |
| | 炉心支持構造物 | 4.7地震 | 下部胴 | 一次一般膜応力 | 69 | 92 |
| | | | | 一次一般膜応力 | 71 | 92 |
| ： | | | | | | |

※1 評価方法: ①簡易評価、②設計時と同等の評価

※2 評価用地震動がS_dの場合は許容応力状態Ⅲ_AS、S_sの場合は許容応力状態Ⅳ_AS

| B. S _d 及びS _s それぞれにおける裕度最小部位の耐震評価結果 | | | | | |
|--|-----------|------------|----------|--------------|----|
| 評価用地震動 | 評価部位 | 評価項目(応力分類) | 算出値[MPa] | 評価基準値※2[MPa] | 評価 |
| S _d | ヘッダ | 一次膜+一次曲げ応力 | 16 | 139 | ○ |
| S _s | ヘッダ | 一次膜+一次曲げ応力 | 23 | 223 | ○ |
| S _d | 下部胴 | 一次一般膜応力 | 56 | 92 | ○ |
| S _s | 上部サポート支持面 | 支圧応力 | 160 | 210 | ○ |
| ： | | | | | |

3.11/4.7地震の構造強度評価対象と異なる評価部位及び評価項目を赤字で示す。

| C. Bの評価部位、評価項目での3.11/4.7地震による耐震評価結果 | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|----------|------------------------------|-----|
| 評価用地震動 | 評価部位 | 評価項目(応力分類) | 算出値[MPa] | 評価基準値(Ⅲ _A S)[MPa] | 評価 |
| 3.11地震 | S _s による算出値がⅢ _A S以下であり、3.11/4.7地震に対してもⅢ _A S以下となる | | | | |
| | 4.7地震 | | | | |
| 3.11地震 | 上部サポート支持面 | 支圧応力 | 34 | 158 | ○ |
| | 4.7地震 | 上部サポート支持面 | 支圧応力 | 35 | 158 |
| ： | | | | | |

今回工認の耐震評価における裕度最小部位が3.11/4.7地震に対しても弾性応答範囲内であることから、地震後の設備健全性確認結果に基づく耐震設計反映事項の検討結果(反映事項なし)は妥当。

4. 今回工認における対応

9

4.2 機器・配管系の疲労評価を実施する場合の配慮

- ▶ 地震後の設備健全性確認では、既往評価を踏まえて、疲労の影響が大きいと考えられる配管等を選定し、3.11地震及び4.7地震に対する疲労評価を実施している。
- ▶ 疲労評価の結果、地震による疲労累積係数は、3.11地震及び4.7地震を合計しても0.01未満であることを確認している。

疲労評価結果（第734回審査会合（2019年6月25日） 資料1-3-4抜粋）

| 対象設備 | 評価用地震動 | 地震による疲労累積係数[-] | 合計[-] |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 給水系配管 | 3.11地震 | 0.0001 | 0.0002 |
| | 4.7地震 | 0.0001 | |
| 残留熱除去系配管 | 3.11地震 | 0.0027 | 0.0036 |
| | 4.7地震 | 0.0009 | |
| 原子炉補機冷却海水系配管 | 3.11地震 | 0.0008 | 0.0014 |
| | 4.7地震 | 0.0006 | |
| 給水ノズル | 3.11地震 | 0.0002 | 0.0019 |
| | 4.7地震 | 0.0017 | |




機器・配管系の疲労評価を実施する場合の配慮として、疲労累積係数の評価結果が評価基準値1.0に近接する場合（判断目安は0.99）には、3.11/4.7地震の影響も考慮した詳細評価（等価繰り返し回数の個別設定又は耐震性向上対策による耐震性の確保）を実施する。

4. 今回工認における対応

10

4.3 建屋の地震影響を踏まえた機器・配管系の耐震評価

- 機器・配管系の耐震評価に当たっては、地震影響を踏まえた建屋耐震評価に係る第970回審査会合(2021年4月27日)で示した既設各建屋の地震応答解析モデル及び入力地震動の設定方法を適用する。【参考2-1】
 - ・初期剛性低下を反映した地震応答解析モデル【参考2-2】
 - ・基準地震動Ssによる剛性低下を反映した地震応答解析モデル【参考2-3】
 - ・各建屋のシミュレーション解析を踏まえて設定した入力地震動【参考2-4, 2-5】
- コンクリートに関する機器・配管系の地震応答解析モデル及び許容限界に対する影響を整理した結果、反映すべき事項はないことを確認したが、原子炉本体の基礎については、念のため原子炉建屋と同様に初期剛性低下を考慮した地震応答解析モデルによる評価を実施する(設置許可段階での検討結果)。【参考3】

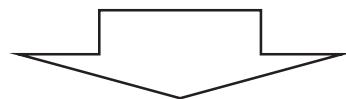

上記を踏まえた地震応答解析モデルを用いて機器・配管系の設計用地震力を設定し、機器・配管系の耐震評価結果(設計成立性)として今回工認の各設備の耐震計算書にて説明する。

5. まとめ

建屋の地震影響を踏まえた機器・配管系の耐震評価について、詳細設計申送り事項及び審査会合での関連する指摘事項に対する回答(今回工認における対応)は、以下のとおり。

- 地震後の設備健全性確認結果に基づく耐震設計反映事項の妥当性確認として、今回工認の耐震評価における裕度最小部位が地震後の設備健全性確認と相違する部位は、3.11/4.7地震に対して弾性応答範囲内であることを確認し、地震後の設備健全性確認結果に基づく耐震設計に反映すべき事項の検討結果(反映事項なし)が妥当であると判断した。
- 機器・配管系の疲労評価では、疲労累積係数の評価結果が評価基準値1.0に近接する場合(判断目安は0.99)は、3.11/4.7地震の影響も考慮した詳細評価(等価繰り返し回数の個別設定又は耐震性向上対策による耐震性の確保)を実施する。
- 機器・配管系の耐震評価に当たっては、地震影響を踏まえた建屋耐震評価に係る第970回審査会合(2021年4月27日)で示した既設各建屋の地震応答解析モデル及び入力地震動の設定方法を適用する。
- 上記を反映した機器・配管系の耐震評価結果(設計成立性)については、各設備の耐震計算書にて説明する。

【参考1】東北地方太平洋沖地震後の設備健全性確認


1-1 機器・配管系の耐震設計への反映事項の検討概要

機器・配管系の耐震設計に反映すべき事項の検討方針

東北地方太平洋沖地震等(3.11/4.7地震)の影響を踏まえた女川2号炉の機器・配管系の耐震設計に反映すべき事項は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」(以下「実用炉規則」という。)に基づき実施した地震後の設備健全性確認※1(特別な保全計画)における設備点検結果及び地震応答解析結果を考慮するとともに、機器・配管系が設置される建物・構築物の地震影響を踏まえ、検討する。

機器・配管系の耐震設計へ反映が必要となるのは、施設が地震影響によって損傷(変形、割れなど)し、補修、取替等が困難で、その状態のまま再使用する場合であって、その損傷が地震応答解析及び構造強度評価に影響を与える場合である。(詳細については別紙参照)

※1 実用炉規則に基づき実施した地震後の設備健全性確認の結果は、発電所における保安検査等にて確認するとの見解が示されている(第68回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合、平成26年1月16日)

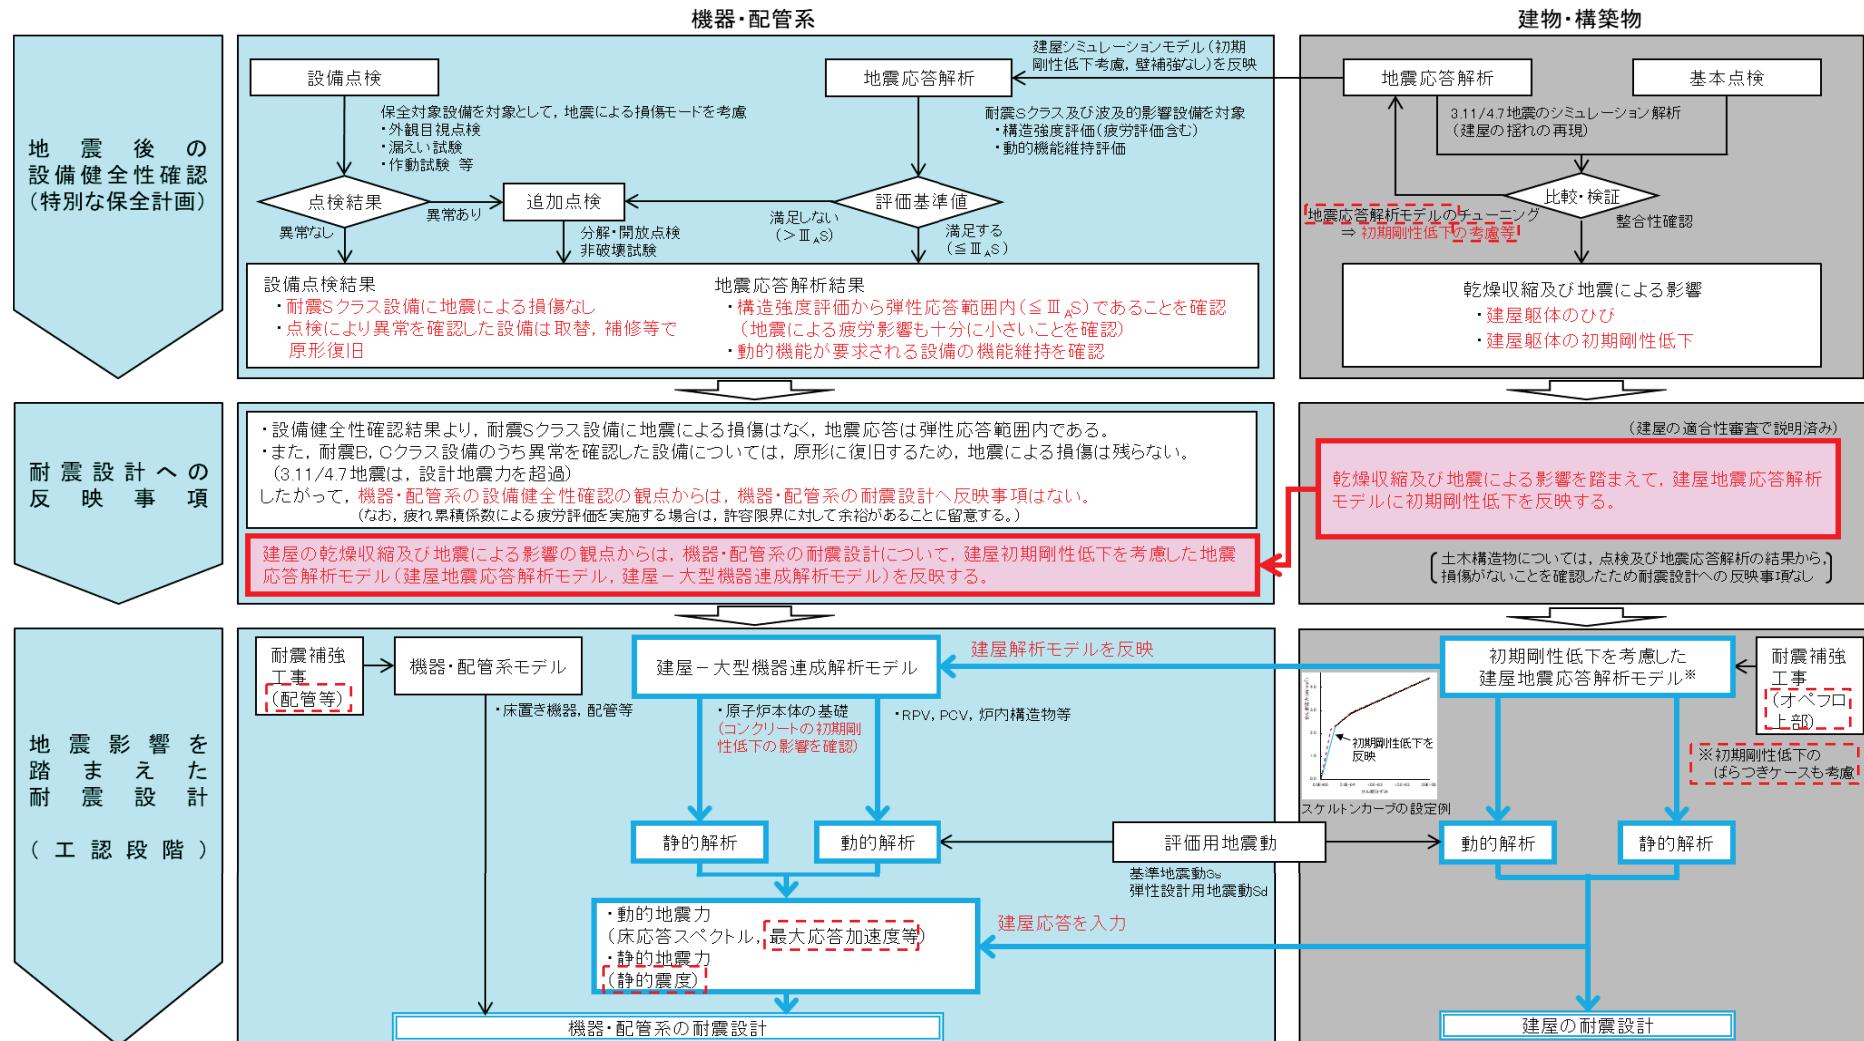

【参考1】東北地方太平洋沖地震後の設備健全性確認


1-2 機器・配管系の地震後の設備健全性確認の概要

第734回審査会合(2019年6月25日)資料1-3-4抜粋

【地震後の設備健全性確認(特別な保全計画)の全体像】

- プラントの状態に応じて、段階的に地震後の設備健全性を確認
- フェーズ1: プラントの停止期間中における機器・系統レベルの点検・評価
- フェーズ2: プラントの起動段階におけるプラント全体の健全性確認
- フェーズ3: 運転期間中における地震影響の継続監視(データ採取)

(設備点検の全体像)

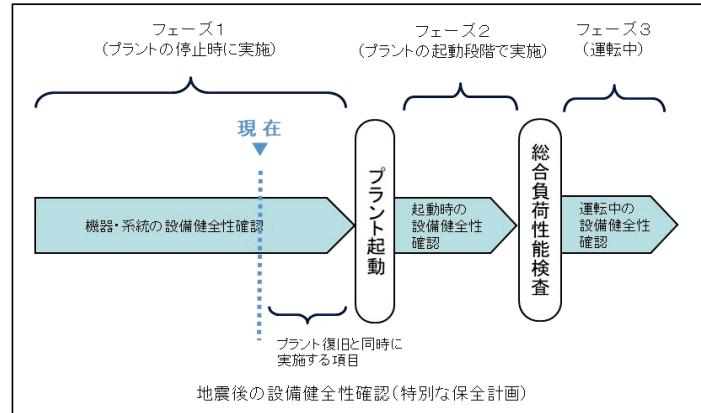

【機器レベルの点検結果】

- これまで実施した機器・配管系の地震後の設備健全性確認において、耐震Sクラス設備に損傷はなく、プラントの安全性に影響を与える所見はない
- 設備点検において異常を確認した設備については、いずれも原子炉安全を阻害する可能性はなく、取替、補修、手入れにより原形に復旧
- 下位クラスの異常により、耐震Sクラス設備への波及的影響がないことを確認

地震による異常を確認した代表的な設備

| 確認内容 | 耐震クラス |
|--------------------------|-------|
| 蒸気タービン動翼の損傷 | B |
| 蒸気タービン中間軸受箱の基礎ボルト曲がり | B |
| 蒸気タービン中間軸受箱の基礎の損傷 | B |
| 原子炉建屋クレーン運転席鋼材等の損傷 | B |
| 原子炉格納容器内遮へい扉 留め具の変形 | B |
| 制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ | C |
| 変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作 | C |
| 起動用変圧器放熱器油漏れ | C |

機器レベルの点検・評価の状況


| 項目 | 対象数 | 状況 |
|--------|-----------------------------------|------|
| 基本点検 | 約 33,000 設備 | 完了※1 |
| 地震応答解析 | 構造強度評価: 125 設備 動的機能維持評価: 35 設備 | 完了 |

※1 今後のプラント復旧と同時に実施する点検(例: 復水給水系の漏えい試験)を除く

【機器・配管系の地震後の設備健全性確認(フェーズ1)の概要】

- 個々の機器に対する「機器レベルの点検・評価」、機器の組合せによる「系統レベルの点検・評価」により健全性を確認
- 耐震安全上重要な機器について、設備点検と地震応答解析を実施し、両者の結果を照合し健全性を評価
- 基本点検で異常が確認された場合、あるいは地震応答解析で評価基準値を満足しない場合は、追加点検を実施
- 設備の健全性評価後、系統単位による機能試験を実施し、系統の健全性を評価

(機器レベルの点検・評価)

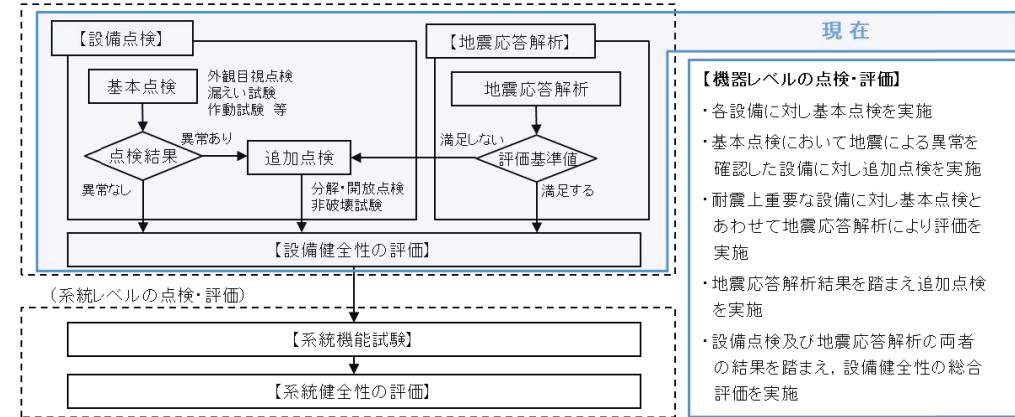


現在

【機器レベルの点検・評価】

- 各設備に対し基本点検を実施
- 基本点検において地震による異常を確認した設備に対し追加点検を実施
- 耐震上重要な設備に対し基本点検とあわせて地震応答解析により評価を実施
- 地震応答解析結果を踏まえ追加点検を実施
- 設備点検及び地震応答解析の両者の結果を踏まえ、設備健全性の総合評価を実施

【点検の概要】

- 各設備と共に実施する基礎部及び本体の外観目視点検、動的機器の軸受損傷を考慮した運転確認など、地震の影響が及ぶ可能性のある部位に着目した基本点検を実施
- 点検の結果、異常を確認した場合、分解点検、非破壊試験などの追加点検を実施

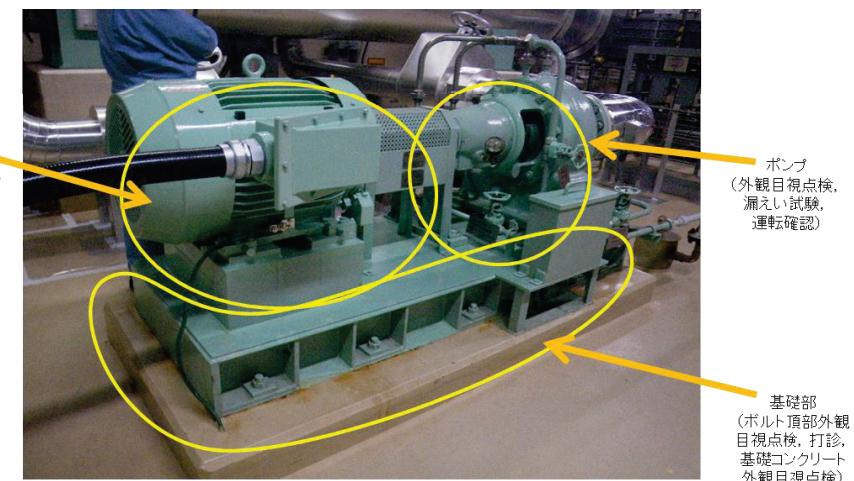

横型ポンプの基本点検箇所と点検内容の例

【参考1】東北地方太平洋沖地震後の設備健全性確認

1-3 3.11/4.7地震の構造強度評価結果と今回工認における耐震評価結果の比較

枠囲みの内容は商業機密の観点から
公開できません。

14

| 評価対象設備及び評価箇所 | | 評価用 地震動 | 評価部位 | 評価項目 (応力分類) | 算出値 [MPa] | 評価基準値 (III _{AS}) [MPa] | 評価 | 評価方法 ^② |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|----------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 原子炉本体 | 原子炉圧力容器 付属構造物 | 原子炉格納容器 スタビライザ | 3.11地震 4.7地震 | 外側フィメイル シヤラグ本体(溶接部) ガセットプレート | 143 116 | 176 176 | ○ ○ | ② |
| | | 高圧及び低圧炉心 スプレイスバージャ | 3.11地震 4.7地震 | ティマー ティマー | 10 15 | 92 92 | ○ ○ | ① |
| | 炉心 支持構造物 | 炉心シラウド | 3.11地震 4.7地震 | 下部胴 下部胴 | 69 71 | 92 92 | ○ ○ | ② |
| | | 炉心シラウド 支持ロッド | 3.11地震 4.7地震 | 上部タイロッド 上部タイロッド | 366 366 | 455 455 | ○ ○ | ② |
| | 原子炉本体 の基礎 | 外筒、内筒、縦リブ | 3.11地震 4.7地震 | 外筒 外筒 | 262 206 | 427 427 | ○ ○ | ② |
| | | 水圧制御ユニット | 3.11地震 4.7地震 | 取付ボルト 取付ボルト | 169 149 | 475 475 | ○ ○ | ① |
| 計測制御 システム | ほう酸水注入系 ポンプ | 3.11地震 4.7地震 | ポンプ取付ボルト ポンプ取付ボルト | 33 43 | 118 118 | ○ ○ | ① | |
| | 残留熱除去 設備 | 残留熱除去系 ポンプ | 3.11地震 4.7地震 | 原動機台 取付ボルト 原動機 取付ボルト | 26 25 | 444 444 | ○ ○ | ① |
| | 原子炉補機 冷却設備 | 原子炉補機冷却海水 ポンプ | 3.11地震 4.7地震 | 原動機 取付ボルト 原動機 取付ボルト | 95 126 | 475 475 | ○ ○ | ① |
| | | 高圧炉心スプレイ 補機冷却水系熱交換器 | 3.11地震 4.7地震 | 基礎ボルト 胴板 | 29 82 | 133 415 | ○ ○ | ② |
| 核燃料設 施及物 質貯 蔵取 | 使用済燃料貯 蔵設備 | 使用済燃料貯蔵ラック (110体ラック) | 3.11地震 4.7地震 | ラック本体 ラック本体 | 59 61 | 205 205 | ○ ○ | ① |
| | | 使用済燃料貯蔵ラック (170体ラック) | 3.11地震 4.7地震 | ラック本体 ラック本体 | 79 99 | 205 205 | ○ ○ | ① |
| | 非常用発電 装置 | 非常用ディーゼル 発電設備 空気だめ | 3.11地震 4.7地震 | 胴板 胴板 | 91 91 | 241 241 | ○ ○ | ① |
| | | 高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電設備 ディーゼル機関 | 3.11地震 4.7地震 | 基礎ボルト 基礎ボルト | 123 89 | 254 254 | ○ ○ | ② |
| その他 発電用 原子炉の 附属施設 | 高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電設備 燃料タンク | 高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電設備 燃料タンク | 3.11地震 4.7地震 | 基礎ボルト 基礎ボルト | 58 63 | 195 195 | ○ ○ | ① |
| | | 高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電設備 燃料タンク | 3.11地震 4.7地震 | スカート スカート | 0.31 0.42 | 1 1 (単位なし) (単位なし) | ○ ○ | ① |
| | | 高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電設備 空気だめ | 3.11地震 4.7地震 | 胴板 胴板 | 91 91 | 241 241 | ○ ○ | ① |
| | | 125V充電器2A | 3.11地震 4.7地震 | 取付ボルト 取付ボルト | 14 15 | 133 133 | ○ ○ | ① |
| | | 静止形無停電 電源装置 | 3.11地震 4.7地震 | 取付ボルト 取付ボルト | 12 13 | 133 133 | ○ ○ | ① |
| | その他の 電源装置 | B. S d 及び S s それぞれにおける裕度最小部位の耐震評価結果 | 評価用 地震動 | 評価部位 | 評価項目 (応力分類) | 算出値 [MPa] | 評価基準値 ^③ [MPa] | 評価 |
| | | S d | 外側フィメイル シヤラグ本体(溶接部) | 一次応力 (組合せ) | 117 | | ○ | |
| | | S s | 外側フィメイル シヤラグ本体(溶接部) | 一次応力 (組合せ) | 211 | | ○ | |
| | | S d | ヘッダ | 一次腰+ 一次曲げ応力 | 16 | 139 | ○ | |
| | | S s | ヘッダ | 一次腰+ 一次曲げ応力 | 23 | 223 | ○ | |
| | C. B. の評価部位、評価項目での3.11/4.7地震による耐震評価結果 | 評価用 地震動 | 評価部位 | 評価項目 (応力分類) | 算出値 [MPa] | 評価基準値 (III _{AS}) [MPa] | 評価 | |
| | | 3.11地震 | 3.11による地震応答解析結果からIII _{AS} 以下であることを確認済み | | | | ○ | |
| | | 4.7地震 | 外側フィメイル シヤラグ本体(溶接部) | 一次応力 (組合せ) | 104 | 176 | ○ | |
| | | 3.11地震 | S s による算出値がIII _{AS} 以下であり、 3.11/4.7地震に対してもIII _{AS} 以下となる | | | | ○ | |
| | | 4.7地震 | 上部サポート支持面 | 支圧応力 | 34 | 158 | ○ | |
| | | 4.7地震 | 上部サポート支持面 | 支圧応力 | 35 | 158 | ○ | |
| | | 3.11地震 | トグルピン /トグルクリビス | 一次応力 (せん断) /一次一般腰応力 | 68 /109 | 289 /483 | ○ | |
| | | 4.7地震 | トグルピン /トグルクリビス | 一次応力 (せん断) /一次一般腰応力 | 70 /112 | 289 /483 | ○ | |
| | | 3.11地震 | 縦リブ | 一次応力 (組合せ) | 193 | 427 | ○ | |
| | | 4.7地震 | 縦リブ | 一次応力 (組合せ) | 168 | 427 | ○ | |
| | | 3.11地震 | S s による算出値がIII _{AS} 以下であり、 3.11/4.7地震に対してもIII _{AS} 以下となる | | | | ○ | |
| | S d | 3.11地震 | 基礎ボルト | 一次応力 (引張) | 67 | 173 | ○ | |
| | | 4.7地震 | 基礎ボルト | 一次応力 (引張) | 67 | 207 | ○ | |
| | | S d | バレルケーシング | 一次一般腰応力 | 44 | 190 | ○ | |
| | | S s | バレルケーシング | 一次一般腰応力 | 44 | 218 | ○ | |
| | | S d | 原動機 取付ボルト | 一次応力 (せん断) | 14 | 122 | ○ | |
| | S s | 3.11地震 | 原動機 取付ボルト | 一次応力 (せん断) | 14 | 146 | ○ | |
| | | 4.7地震 | 基礎ボルト | 一次応力 (せん断) | 40 | 133 | ○ | |
| | | S d | 基礎ボルト | 一次応力 (せん断) | 40 | 159 | ○ | |
| | | S s | 基礎ボルト | 一次応力 (せん断) | 40 | 159 | ○ | |
| | | S d | 補強板 d | 一次応力 (組合せ) | 140 | 205 | ○ | |
| | S s | 3.11地震 | 補強板 d | 一次応力 (組合せ) | 140 | 205 | ○ | |
| | | 4.7地震 | 補強板 d | 一次応力 (組合せ) | 168 | 205 | ○ | |
| | | S d | 機関取付ボルト | 一次応力 (引張) | 74 | 173 | ○ | |
| | | S s | 機関取付ボルト | 一次応力 (引張) | 74 | 207 | ○ | |
| | | S d | 機関取付ボルト | 一次応力 (引張) | 213 | 254 | ○ | |
| | S d | 3.11地震 | 反直結側軸受台 取付ボルト | 一次応力 (引張) | 37 | 180 | ○ | |
| | | S s | 反直結側軸受台 取付ボルト | 一次応力 (引張) | 79 | 204 | ○ | |
| | | S d | 基礎ボルト | 一次応力 (引張) | 46 | 158 | ○ | |
| | | S s | 基礎ボルト | 一次応力 (引張) | 46 | 190 | ○ | |
| | | S d | 基礎ボルト | 一次応力 (引張) | 74 | 173 | ○ | |
| | S s | 3.11地震 | 基礎ボルト | 一次応力 (引張) | 74 | 207 | ○ | |
| | | 4.7地震 | 取付ボルト | 一次応力 (引張) | 50 | 176 | ○ | |
| | | S d | 取付ボルト | 一次応力 (引張) | 108 | 210 | ○ | |
| | | S d | 取付ボルト | 一次応力 (引張) | 40 | 176 | ○ | |
| | | S s | 取付ボルト | 一次応力 (引張) | 86 | 210 | ○ | |

【参考2】東北地方太平洋沖地震等の影響を踏まえた建屋耐震評価


15

2-1 既設建屋への初期剛性低下反映フロー

第970回審査会合(2021年4月27日)資料1-2抜粋

- 原子炉建屋(主にオペフロ上部)を代表に3.11地震等の施設への影響を踏まえた設計体系に反映すべき事項の検討を実施し、初期剛性低下の要因分析とその要因が終局耐力等に与える影響について確認を行った。
- 原子炉建屋以外の既設建屋についても、地震観測記録によって算定された剛性低下率は、構造的特徴も踏まえると、原子炉建屋上部や下部の検討結果と同様の特徴・傾向を有していること、過去の観測記録の検討により剛性低下の傾向も同様であることから、地震観測記録を踏まえた剛性低下を地震応答解析モデルに反映する方針としている。
- 既設建屋への反映にあたっては、以下のフローにて実施した。

既設建屋への反映フロー

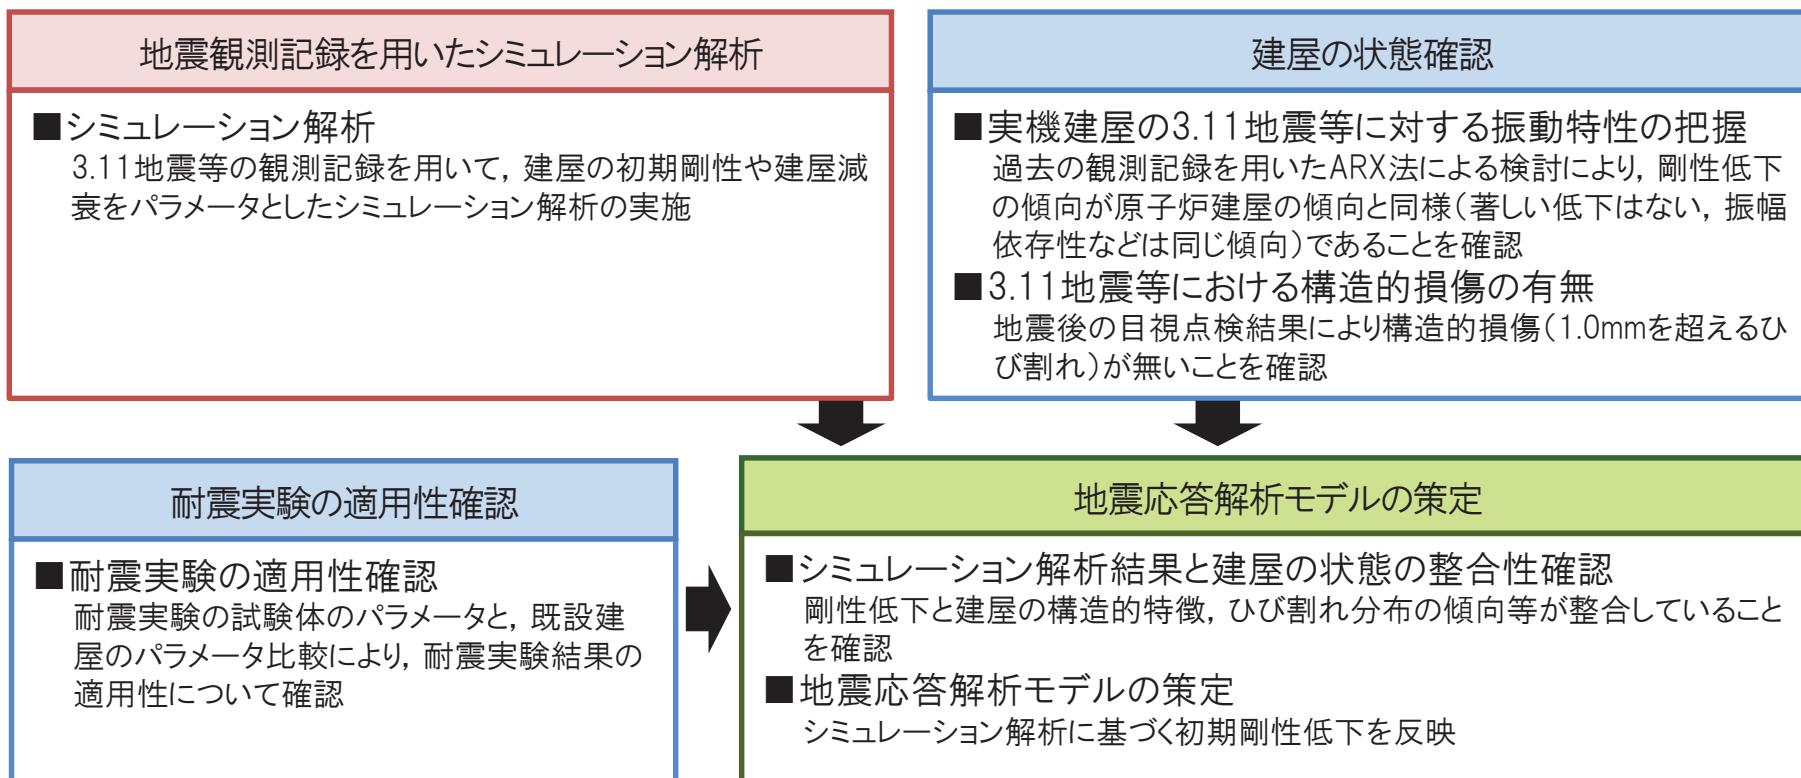

【参考2】東北地方太平洋沖地震等の影響を踏まえた建屋耐震評価

16

2-2 地震応答解析モデルの策定

第970回審査会合(2021年4月27日)資料1-2抜粋

- ▶ 原子炉建屋は、質点系シミュレーション解析に基づき建屋初期剛性を評価し、過去の地震観測記録の傾向分析や点検結果等を踏まえて、設計値に対する補正係数を0.3～0.8と設定し、地震応答解析モデルに反映している。
- ▶ 原子炉建屋以外の既設建屋についても同様な検討を行い、剛性低下と建屋の構造的特徴、ひび割れ分布の傾向等が整合していることを確認の上、設計値に対する補正係数を設定した。

今回工認における既設建屋の初期剛性の設計値に対する補正係数

| 建屋 | | 補正係数 | | | | | | | | (参考)建屋に要求される機能 (今回工認) | |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------|--------------|-------------|------------|------------|-----|-----|--|--|
| | | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | | |
| 原子炉建屋 | 地上3階及びクレーン階 (O.P.33.2mより上部) | NS ● | | EW ● | | | | | | Sクラス (原子炉建屋原子炉棟:二次格納施設) Sクラス設備の間接支持機能 | |
| | 地下3階～地上2階 (O.P.33.2mより下部) | | | | NSEW ● ● | | | | | | |
| 制御建屋 | | | | NS EW ● ● | | | | | | Sクラス(中央制御室しゃへい壁) Sクラス設備の間接支持機能 | |
| タービン建屋 | 地上2階及びクレーン階 (O.P.24.8mより上部) | NS EW ● ● | | | | | | | | Bクラス(補助しゃへい壁) Bクラス設備(Sd機能維持設備含む)の 間接支持機能 | |
| | 地下2階～地上1階 (O.P.24.8mより下部) | NS EW ● ● | | | | | | | | 原子炉建屋、制御建屋へ波及的影響を 与えないこと | |
| 補助ボイラ一建屋 | | | | | | | NS・EW ◆ | | | Cクラス設備の間接支持機能 制御建屋へ波及的影響を与えないこと | |
| 第3号機海水熱交換器建屋 | | | | | | NS・EW ● | | | | 浸水防護施設の間接支持機能 | |
| 第1号機制御建屋 | | NS ● | EW ● | | | | | | | 制御建屋へ波及的影響を与えないこと | |

●:原子炉建屋オペフロ上部と同様の大架構的特徴を有した部位 ●:原子炉建屋オペフロ下部と同様の耐震壁の配置が密な部位


◆:補助ボイラ一建屋は、地震計が設置されていない、シミュレーション解析が実施できないことから、設計剛性を採用

2-3 地震応答解析モデル(不確かさケース)の設定

第970回審査会合(2021年4月27日)資料1-2抜粋

【原子炉建屋の基準地震動Ss評価に対する不確かさケース】

- 過去の中小地震も含めた記録では時間経過に伴い剛性が低下する傾向の他に、過去の観測よりも大きな加速度となる更新地震によっても剛性が低下する傾向が認められていることから、初期剛性低下の影響を保守的に反映するモデルを不確かさケースとして採用する。
- 不確かさケースの初期剛性は、基準地震動Ss入力前後の1次固有振動数の比($f_{Ss\text{後}}/f_{Ss\text{前}}$)から剛性比を算定し、それを基本モデルの初期剛性に掛けることによって算定する。(原子炉建屋の場合、基本ケースの0.78倍)
- 不確かさケースは、応答が小さい耐震壁の剛性も含めて一律に低下させるため、基本モデルに基準地震動Ssを繰り返し入力する応答よりも変形が進み、保守的評価となる。

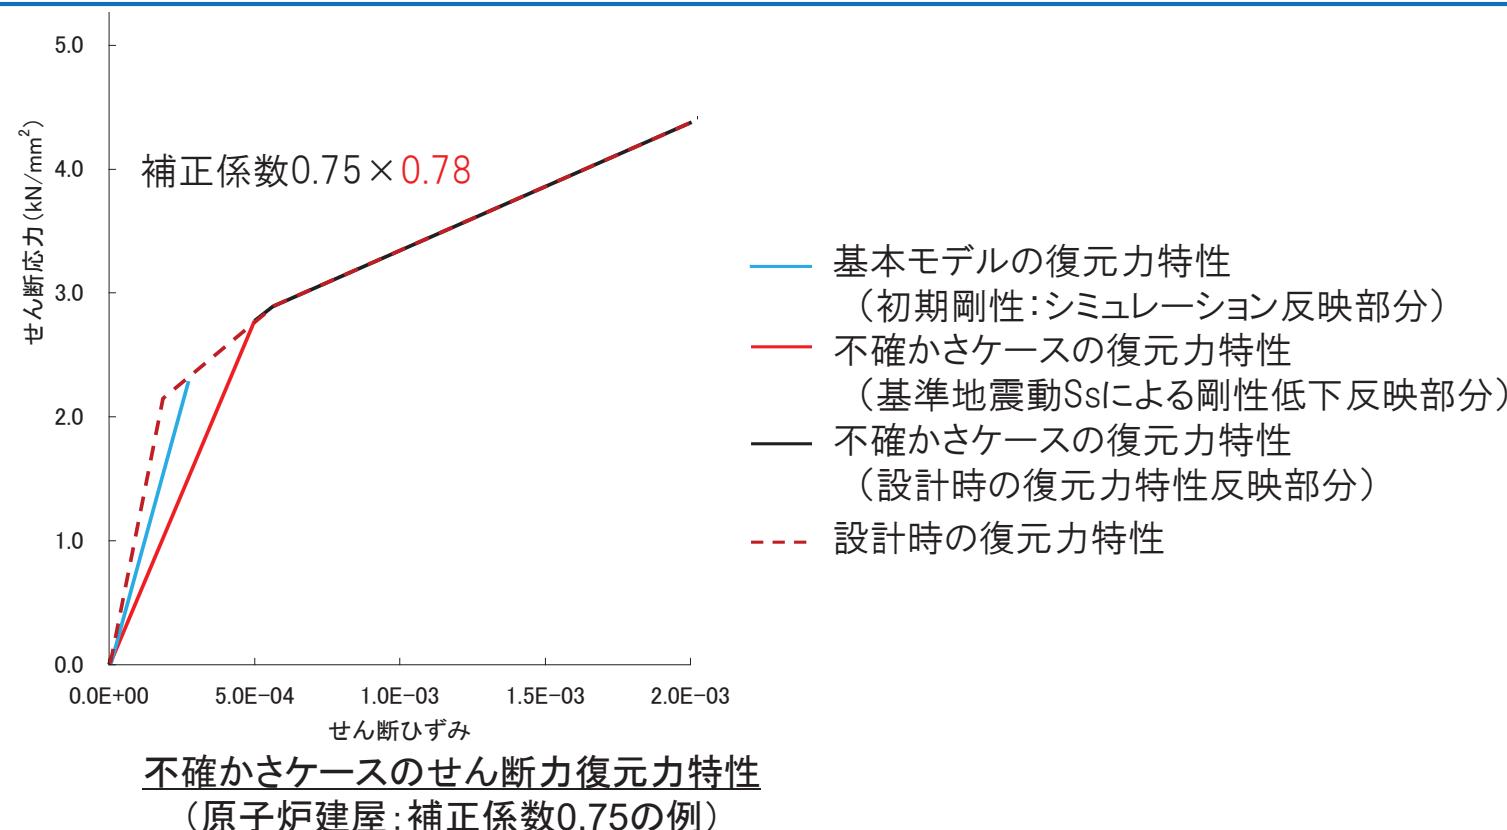

【参考2】東北地方太平洋沖地震等の影響を踏まえた建屋耐震評価


18

2-4 入力地震動算定における既工認からの見直し概要(原子炉建屋)

第970回審査会合(2021年4月27日)資料1-2抜粋

【原子炉建屋での見直し概要】

- 既工認においては、深く埋め込まれている原子炉建屋であっても表層地盤の影響、すなわち入力地震動に与える影響と埋込み効果(側面地盤ばね)は考慮しない地震応答解析モデルを採用し、保守的な評価としていた。
- これに対し、3.11地震等の観測記録を用いた原子炉建屋等のシミュレーション解析では、表層地盤の影響を考慮した入力地震動を用いた方が、直接入力するケースに比べ、より観測記録との整合性が良く、表層地盤の影響が確認された。
- 一方、埋込み効果については、原子炉建屋のシミュレーション解析では側面地盤ばねを考慮しないモデルが観測記録と整合性が良かった。
- 以上の結果を踏まえ、今回工認では、表層地盤が入力地震動に与える影響が確認された建屋について入力地震動の評価方法を見直した。

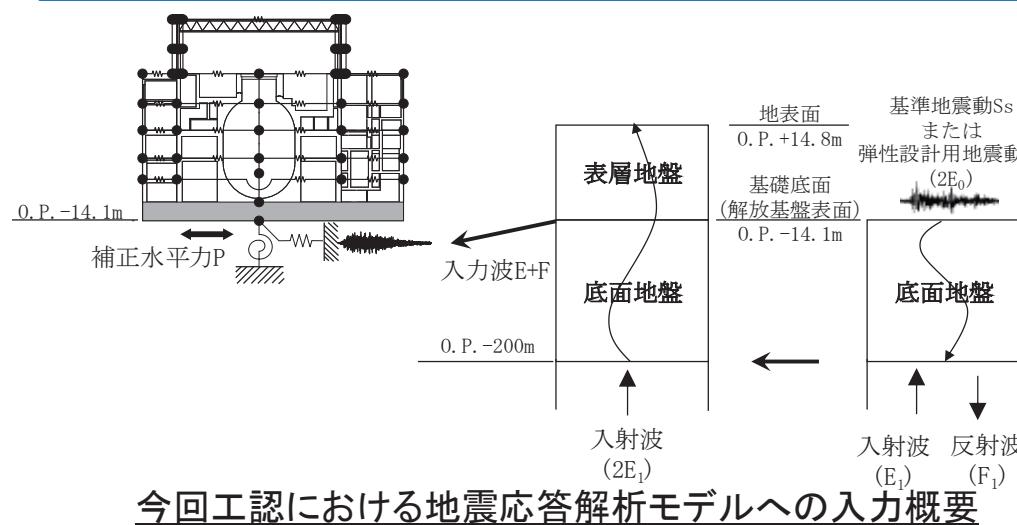

既工認からの見直しの概要(2号炉原子炉建屋(R/B))

| JEAG4601での記載 | |
|--|---|
| 入力地震動 | 埋込み効果の評価 |
| 埋込まれている場合は、表層地盤の影響*が期待出来る旨の記載あり * E+F入力、直接入力(2E)より小さい | 支持地盤と側面地盤のせん断波速度(V _S)の違いが大きい場合は側面地盤ばねの評価に留意する必要がある旨の記載あり |
| ○(女川は約29mの埋込み) △(女川の支持地盤は硬質でありVsの違いが大きい) | |
| 既工認での周辺地盤の影響評価 | |
| 既工認では側面地盤ばね評価の課題も踏まえて、以下のとおり設定 | |
| 入力地震動 | 埋込み効果 |
| 基準地震動を直接入力 (表層地盤の影響を無視) | 側面地盤ばねを設げず (埋込み効果を無視) |
| ※既工認では、参考検討として、採用手法と、【E+F入力+埋込み効果考慮(JEAG手法で評価(Novakばね))】の比較から採用手法の保守性を確認 | |
| 建設の特徴、観測記録の傾向 | |
| 入力地震動 | 埋込み効果 |
| 3.11地震等のはぎとり波を用いた建屋シミュレーション解析 ⇒ 表層地盤の影響を考慮するE+F入力が直接入力(2E)よりも適合性が良い | ・建屋周囲は、掘削土等により埋戻しを実施している。 ⇒ 埋込みによる拘束等は小さい状況 ・3.11地震のはぎとり波を用いた建屋シミュレーション(R/B, Hx/B)でも、Novakばね無しの方が適合性が良い |
| 今回工認での周辺地盤の影響評価 | |
| 今回工認では建設の特徴や観測記録の傾向を考慮し、以下のとおり設定 | |
| 入力地震動 | 埋込み効果 |
| 表層地盤の影響を考慮するE+F入力に変更 | 側面地盤ばねを設げず (埋込み効果を無視) |

【参考2】東北地方太平洋沖地震等の影響を踏まえた建屋耐震評価

19

2-5 原子炉建屋以外の既設建屋の入力地震動の算定方法

第970回審査会合(2021年4月27日)資料1-2抜粋

- 表層地盤の影響を考慮する建屋は以下の手順で選定した。

建屋の周辺状況から検討対象建屋を選定 ⇒ 3.11地震等によるシミュレーション解析からE+F効果について確認

- 建屋の周辺状況からの検討対象建屋の選定では、埋込み深さがある程度深く、かつ、2~3面程度周辺地盤と接している建屋を選定した。その上で、シミュレーション解析の結果、2E入力よりもE+F入力の方が観測記録との整合性が良い結果を与えた建屋については、今回工認において表層地盤の影響を考慮する。

今回工認におけるE+F入力を考慮する既設建屋の選定

| 建屋 | 埋込み深さ (基礎底面位置) | 地盤 状況 | シミュレーショ ン解析 | 表層地盤の 影響考慮 (E+F入力) | (参考) 建屋に要求される機能 (今回工認) |
|------------------|----------------------|------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 原子炉建屋 | 約29m (O.P.-14.1m) | 3面接地 | 2Eに比べ E+F入力が より整合 | 考慮 | Sクラス(原子炉建屋原子炉棟) Sクラス設備の間接支持機能 |
| 制御建屋 | 約16m (O.P.-1.5m) | 1~2面 接地 | — | 非考慮 * (既工認と同じ) | Sクラス(中央制御室しゃへい壁) Sクラス設備の間接支持機能 |
| タービン建屋 | 約17m (O.P.-2.2m) | 2~3面 接地 | 2Eに比べ E+F入力が より整合 | 考慮 | Bクラス(補助しゃへい壁) Bクラス設備(Sd機能維持設備含む)の 間接支持機能 原子炉建屋、制御建屋へ波及的影響を 与えないこと |
| 補助ボイラ一建屋 | 約7m (O.P.+8.0m) | 2面接地 | — | 非考慮 * | Cクラス設備の間接支持機能 制御建屋へ波及的影響を与えないこと |
| 第3号機 海水熱交換器建屋 | 約27m (O.P.-12.5m) | 4面接地 | 2Eに比べ E+F入力が より整合 | 考慮 | 浸水防護施設の間接支持機能 |
| 第1号機 制御建屋 | 約15m (O.P.0m) | 2面接地 | — | 非考慮 * (既工認と同じ) | 制御建屋へ波及的影響を与えないこと |

* :「非考慮」としている建屋の入力地震動は、基準地震動Ss又は弾性設計用地震動Sdを直接入力としている。


【参考3】機器・配管系の耐震設計への影響検討

3-1 コンクリートと関連する機器・配管系の抽出

第698回審査会合(2019年4月2日)資料1-3-2抜粋、青字追記

- 建屋コンクリートのひび割れを踏まえ、機器・配管系の耐震評価への影響を構造的な分類で抽出し、検討した結果、コンクリートに関連する機器の基礎台や機器アンカ一部等については十分な剛性を有しており、地震応答解析モデル及び許容限界に対して反映すべき事項はないことを確認した。
- 原子炉本体の基礎については、コンクリートのひび割れの影響はない*と考えられるが、念のため、原子炉建屋と同様に初期剛性低下を考慮した地震応答解析モデルによる評価を実施する。

* : コンクリートが鋼板に覆われて
おり、乾燥収縮が進まない
(参考3-3参照)

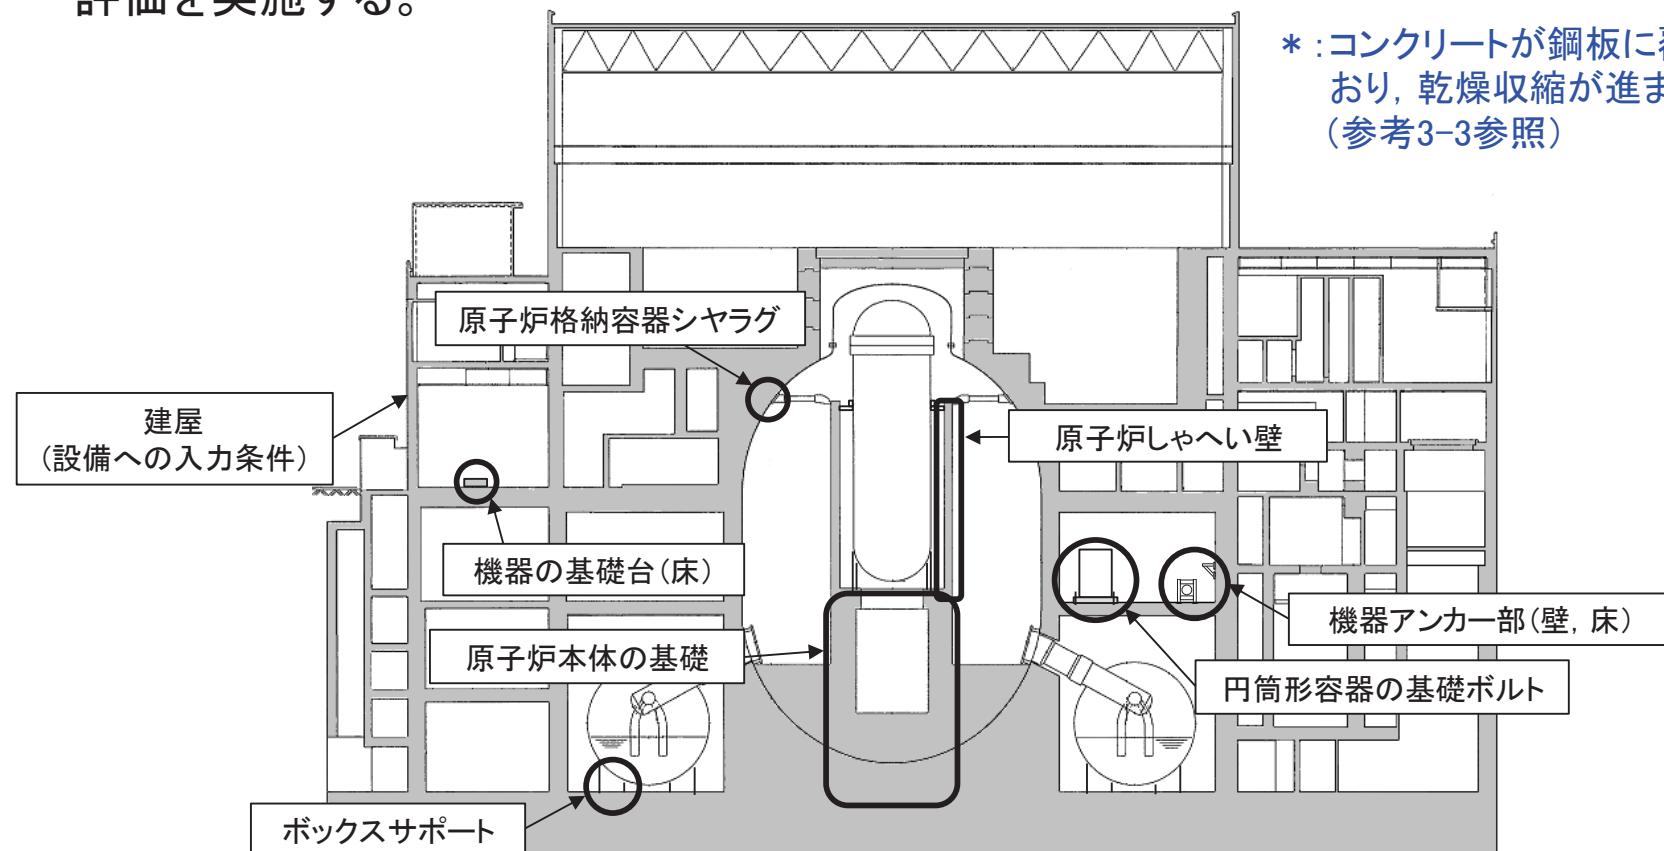

【参考3】機器・配管系の耐震設計への影響検討

3-2 コンクリートと関連する機器・配管系の影響整理結果

第680回審査会合(2019年2月14日)資料1-3及び
第698回審査会合(2019年4月2日)資料1-3-2を統合・整理

- 乾燥収縮及び地震影響によるコンクリートのひび割れを踏まえ、評価への影響の可能性が考えられる機器・配管系の設備を構造的な分類により抽出し、抽出された設備の耐震評価において考慮すべき内容を整理する。
- 耐震評価において考慮すべき内容は、評価対象部位ごとにコンクリートのひび割れに係る影響検討結果(建屋の初期剛性が低下していること、建屋躯体の耐力への影響が小さいこと)、設備の構造特徴等を踏まえて検討を行う。

| コンクリートのひび割れの影響 | 評価対象部位 | 地震応答解析、発生応力算出に対する考慮 | 許容限界に対する考慮 |
|----------------|----------------|---|---|
| | 建屋(設備評価への入力条件) | ・建屋の初期剛性低下や地盤物性の不確かさを考慮した建屋モデルを用いた地震応答解析を実施する。 | — |
| | 原子炉本体の基礎 | ・コンクリートが鋼板で覆われており、乾燥収縮によるひび割れの影響はないと考えられるが、念のため、剛性低下を考慮した地震応答解析を行い、影響を確認して設計へ反映する。 | ・内部に充填されたコンクリートには、強度を期待せず、鋼板のみで耐える設計としている。【従来同様】 |
| | 機器の基礎台 | ・機器の基礎台は、剛性が十分に大きくなるように設計していることから、コンクリートのひび割れが地震応答解析モデルに与える影響はない。 | ・建屋躯体と同様の構造であり、耐力への影響はないことから、JEAG4601に基づく設計とする。【従来同様】 |
| | 機器アンカ一部 | ・機器アンカ一部は、建屋躯体と十分深い位置で定着させる設計であり、建屋躯体と一体となって挙動するため、コンクリートのひび割れが地震応答解析モデルに与える影響はない。 | ・JEAG4601に基づく設計とする(コンクリートのコーン状破壊の評価において、建屋の面内せん断ひずみ度に応じた低減係数を考慮)。【従来同様】 |
| | 円筒形容器の基礎ボルト | ・円筒形容器の基礎ボルトは、建屋躯体と十分深い位置で定着させる設計であり、建屋躯体と一体となって挙動するため、コンクリートのひび割れが地震応答解析モデルに与える影響はない。 | ・鋼材のみの物性値により評価を実施している【従来同様】 |
| | 原子炉しゃへい壁 | ・原子炉しゃへい壁は、鋼板の剛性のみを考慮した地震応答解析を実施しているため、コンクリートのひび割れが地震応答解析モデルに与える影響はない。【従来同様】 | ・内部に充填されたモルタルには強度を期待せず、鋼板のみで耐える設計とする。【従来同様】 |
| | 原子炉格納容器シヤラグ | ・原子炉格納容器シヤラグの地震応答解析に用いるばね定数は、鋼材の物性値により設定されるため、コンクリートのひび割れが地震応答解析モデルに与える影響はない。【従来同様】 | ・コンクリートの圧縮に係る評価には、ひび割れの影響は無視できること、建屋躯体の耐力への影響はないことから、JEAG4601に基づく設計とする。【従来同様】 |
| | ボックスサポート | ・ボックスサポートの基礎ボルトは、建屋躯体と十分深い位置で定着させる設計であり、建屋躯体と一体となって挙動するため、コンクリートのひび割れが地震応答解析モデルに与える影響はない。 | ・コンクリートの圧縮に係る評価には、ひび割れの影響は無視できること、建屋躯体の耐力への影響はないことから、JEAG4601に基づく設計とする。【従来同様】 |

【参考3】機器・配管系の耐震設計への影響検討

3-3 鋼板で覆われているコンクリートの乾燥収縮に関する文献レビュー

第655回審査会合(2018年11月29日)資料1-1-2抜粋


▶「鋼・コンクリート複合構造の理論と設計 (1)基礎編:理論編」(土木学会)によると、コンクリートが鋼管によって密閉されている状況のCFT構造(Concrete Filled Steel Tube:コンクリート充填鋼管構造)では、乾燥収縮の影響は無視できるとされており、類似の状況である鋼板で覆われているペデスタル等のコンクリートも乾燥収縮の影響が無視できると考えられる。

■ 鋼板で覆われているコンクリートの乾燥収縮の影響 ※1

(d) 充填したコンクリートの乾燥収縮の影響

コンクリート充填鋼管柱の場合、実験¹⁾によれば、乾燥収縮ひずみはコンクリートのみでできている柱の9%(28×10^{-6})にしか達していない。このように乾燥収縮ひずみが著しく小さいのは、鋼管によって密閉された状況のもとで固結するとき、乾燥が進まず、ほとんど収縮が起こらないためであると考えられている。したがって、コンクリートの乾燥収縮を無視して差しつかえない。

※1 土木学会:鋼・コンクリート複合構造の理論と設計 (1)基礎編:理論編,1999.4 P.132記載抜粋, 加筆

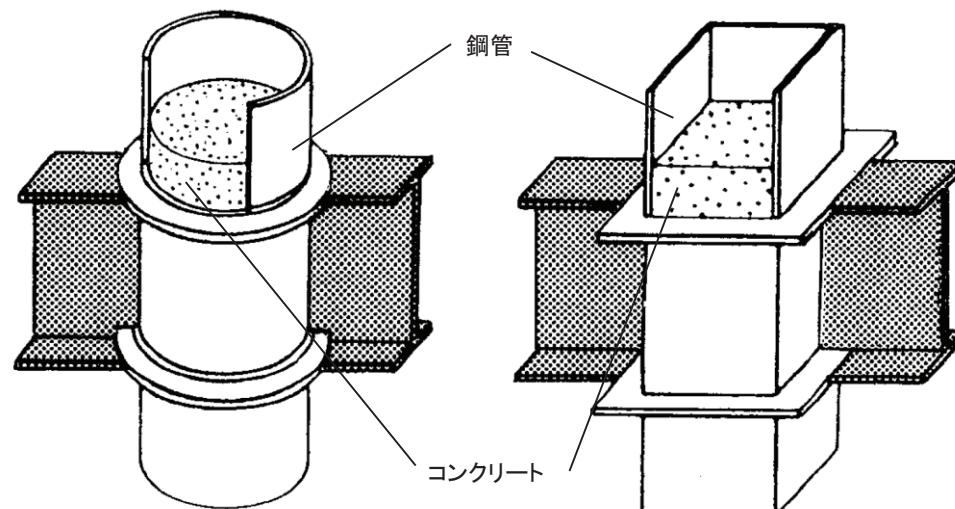

CFT構造のイメージ*

*コンクリート工学 37巻 1999 4号に一部加筆