

# 島根原子力発電所 2号炉

## 高経年化技術評価（30年目）の補正概要

---

令和4年12月15日  
中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

**Energia**

# 目 次

1

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 1. 高経年化技術評価の補正概要 .....     | 2  |
| 1.1 運転経験および最新知見 .....      | 5  |
| 1.2 低サイクル疲労 .....          | 7  |
| 1.3 中性子照射脆化 .....          | 9  |
| 1.4 絶縁特性低下 .....           | 11 |
| 1.5 主要な劣化事象以外の事象 .....     | 13 |
| 1.6 耐震安全性評価 .....          | 14 |
| 1.7 耐津波安全性評価 .....         | 31 |
| 1.8 追加機器・構築物 .....         | 34 |
| 2. 高経年化技術評価の説明スケジュール ..... | 39 |

# 1. 高経年化技術評価の補正概要

## ■ 高経年化技術評価の補正概要

- 平成30年2月7日申請済みの高経年化技術評価については、平成25年12月に申請した工事計画認可申請（以下、「工認初回申請」という。）の内容を踏まえた評価を実施している。
- 第16回審査会合（平成31年2月20日）において、工認初回申請内容に追加が発生した際には、追加内容を踏まえて高経年化技術評価に反映が必要な事項を抽出し、速やかに追加評価を実施することとしており、この度、設計及び工事計画認可申請（以下、「設工認」という。）※の補正内容が明確となってきたことから、これまでの適合性審査状況を踏まえた高経年化技術評価の補正概要（予定）を説明する。

| 工程イメージ  |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| <u>高経年化対策に係る<br/>保安規定の審査</u><br>(高経年化技術評価書)   | <p>▼申請 (H30.2.7) ▼運転30年目 (H31.2.10) ▽ P L M 補正申請</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 70%;">H30.2.7申請内容の審査</td> <td style="width: 30%;">追加部分の審査</td> </tr> </table> <p style="color: red; margin-top: -10px;">追加評価・反映↑</p>   | H30.2.7申請内容の審査  | 追加部分の審査        |
| H30.2.7申請内容の審査  | 追加部分の審査   |   |                |
| <u>新規制基準適合性<br/>に係る審査</u><br>(設計及び工事計画認可<br>申請書)                                    | <p>▼工認初回申請 (H25.12.25) ▼ 設工認補正(1) (2021.10.1) □ 設工認補正(7) (2022.12予定) ▽</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: bottom; padding-bottom: 20px;">  </td> <td style="width: 70%;">設計及び工事計画の適合性審査</td> </tr> </table> <p>▲基準地震動 (H30.2.16) ▲設置変更許可 (2021.9.15)</p> |  | 設計及び工事計画の適合性審査 |
|  | 設計及び工事計画の適合性審査  |   |                |

※ 島根2号炉は、これまでに6回の設工認補正（第6回申請日：2022.10.31）を実施しており、第7回の設工認補正を2022.12で予定している。

# 1. 高経年化技術評価の補正概要

## ■ 高経年化技術評価の補正概要

| 項目   | 主な補正内容                           | 備 考  |
|------|----------------------------------|--|
| 共通事項 | 初回申請以降に新たに得られた運転経験および最新知見の反映     | P5~6参照   |
|      | 新規制基準適合性審査他により追加した機器・構築物の評価結果を反映 | P34~38参照                                       |
| 技術評価 | コンクリートの強度低下および遮へい能力低下            | 中性子照射がコンクリートの強度に及ぼす影響<br>(NTEC-2019-1001) の反映  |
|      | 2相ステンレス鋼の熱時効                     | なし<br>(設工認と同様の耐震条件による熱時効の評価は耐震安全性評価に反映)        |
|      | 照射誘起型応力腐食割れ                      | なし   |
|      | 低サイクル疲労                          | 解析モデル変更等の反映<br>(設工認と同様の耐震条件による疲労評価は耐震安全性評価に反映) |
|      | 中性子照射脆化                          | 重大事故等時の加圧熱衝撃評価※の反映                             |

※：新規制基準適合性審査により確定した重大事故等時の環境条件の反映

## 1. 高経年化技術評価の補正概要

### ■ 高経年化技術評価の補正概要

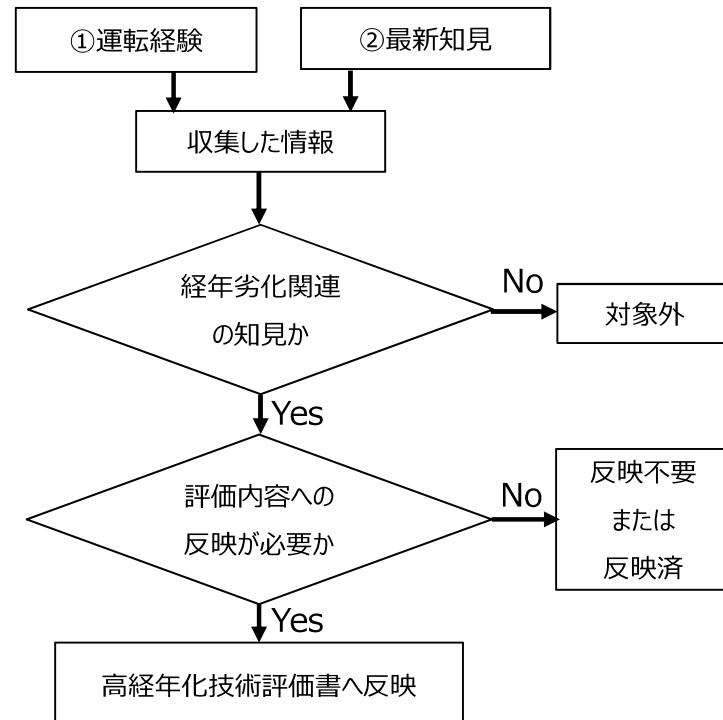
| 項目       | 主な補正内容  | 備 考      |
|----------|---|----------|
| 技術評価     | 絶縁特性低下<br>重大事故等時の耐環境評価※の反映  | P11~12参照 |
|          | 主要な劣化事象以外の事象<br>重大事故等時の耐環境評価※の反映                                    | P13参照    |
| 耐震安全性評価  | ・設工認と同様の耐震条件の反映<br>○2相ステンレス鋼の熱時効評価<br>○低サイクル疲労評価<br>○腐食・摩耗を考慮した評価 他 | P14~30参照 |
| 耐津波安全性評価 | ・基準津波の反映<br>・浸水防護施設の反映  | P31~33参照 |

※：新規制基準適合性審査により確定した重大事故等時の環境条件の反映

## 1.1 運転経験および最新知見

### ■ 初回申請以降に新たに得られた運転経験および最新知見の反映

- 高経年化技術評価に係る運転経験および最新知見については以下の反映フローのとおり収集し、高経年化技術評価書へ反映している。



#### ①運転経験

- ・原子力施設情報公開ライブラリーにおいて公開されている「トラブル情報」「保全品質情報」「その他情報」
- ・米国原子力規制委員会のBulletin、Generic Letter、Information Notice、Regulatory Issue Summary 他

#### ②最新知見

- ・原子力関連の法令改正
- ・日本機械学会、日本電気協会、日本原子力学会の標準類
- ・原子力規制委員会のホームページに掲載されている試験研究の情報 他

運転経験および最新知見の反映フロー

## 1.1 運転経験および最新知見

### ■ 初回申請以降に新たに得られた運転経験および最新知見の反映

- 初回申請以降に得られた知見は、経年劣化関連の知見が合計778件あり、そのうち3件を反映している。

| 運転経験／最新知見                                   | 運転経験／最新知見の概要   | 評価書への反映内容   |
|---|--|---|
| 島根2号炉 原子炉構成機器（アクセスホールカバー）の取付け溶接部におけるひび      | 島根2号炉の原子炉圧力容器内の点検において、アクセスホールカバー取付け溶接部にひびがあることが確認された。  | ひびの原因は応力腐食割れであり、応力腐食割れ対策として溶接部を有さないボルト締結式へ取替を実施したことから、取替え後の構造で評価を実施。  |
| 中性子照射がコンクリートの強度に及ぼす影響<br>(NTEC-2019-1001)   | 原子力規制庁において実施した研究の結果より、コンクリートの圧縮強度について、およそ $1 \times 10^{19} \text{n/cm}^2$ ( $E > 0.1 \text{MeV}$ ) の中性子照射量から低下する可能性があることが確認された。 | コンクリートの圧縮強度の低下が見られる中性子照射量の値 ( $1 \times 10^{19} \text{n/cm}^2$ ) を反映。 |
| 重大事故環境下におけるケーブルの絶縁特性の分析<br>(NTEC-2019-1002) | 原子力規制庁において実施した研究の結果より、ケーブルの絶縁抵抗について、蒸気暴露中に絶縁体への蒸気の浸透・凝縮による吸湿により低下する可能性があることが確認された。   | 絶縁特性低下が想定されないM-Iケーブル（絶縁体材料：金属）へ取替を実施したことから、取替え後の仕様で評価を実施。             |

## 1.2 低サイクル疲労

### ■ 解析モデル変更等の反映

#### ○評価概要

- 原子炉の起動・停止時などに受ける温度・圧力変化（過渡事象）によって発生する低サイクル疲労について、60年時点の健全性を確認する。
- これまでの運転経験による実績過渡回数を踏まえ、今後の運転によって発生する推定過渡回数を算出し、60年時点の疲労評価を行う。

#### ○主な補正内容

- 新規制基準適合性審査により確定した耐震条件を踏まえた対策（耐震補強のための配管サポートの追設）により変更した解析モデルに対して、再評価を実施し評価結果を反映。
- 先行プラントの審査内容の反映として、評価条件について、未経験過渡を保守的に1回発生するものとして推定過渡回数を設定。

## 1.2 低サイクル疲労

### ■ 解析モデル変更等の反映

#### ○評価結果

- 評価対象機器について、いずれの機器も疲れ累積係数が1を下回ることから、60年時点において疲労割れが発生する可能性はないと判断した。（一部の機器、配管については、評価中）

| 評価部位       | 運転実績回数に基づく疲れ累積係数    |                |                                  |       |
|------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-------|
|            | 現時点<br>(2015年7月末時点) | 運転開始後<br>60年時点 | 環境疲労評価手法<br>による評価結果<br>(許容値：1以下) |       |
| 原子炉圧力容器    | 主フランジ               | 0.004          | 0.008                            | —※    |
|            | スタッドボルト             | 0.180          | 0.383                            | —※    |
|            | 給水ノズル               | 0.026          | 0.035                            | 0.411 |
|            | 下鏡                  | 0.045          | 0.007                            | 0.326 |
|            | 支持スカート              | 0.110          | 0.231                            | —※    |
| 原子炉格納容器    | ベント管ペローズ            | 0.030          | 0.049                            | —※    |
| 機械ペネトレーション | 主蒸気系配管貫通部           | 0.091          | 0.159                            | —※    |
| 弁          | 原子炉再循環ポンプ出口弁        | 0.001          | 0.002                            | 0.037 |
|            | 残留熱除去系 ポンプ炉水戻り弁     | 0.003          | 0.005                            | 0.030 |
|            | 原子炉給水内側隔離逆止弁        | 0.014          | 0.032                            | 0.279 |
|            | 主蒸気隔離弁              | 0.006          | 0.013                            | —※    |
| 炉内構造物      | 炉心シラウド              | 0.006          | 0.013                            | 0.318 |
|            | シラウドサポート            | 0.005          | 0.009                            | 0.024 |

※ 接液環境ではないため環境効果補正係数を用いた評価対象外

## 1.3 中性子照射脆化

### ■ 重大事故等時の加圧熱衝撃評価

#### ○評価概要

- 加圧された原子炉圧力容器内部が急激に冷却されることで容器内面に高い引張応力が発生する事象である加圧熱衝撃事象に対して、原子炉圧力容器の健全性を確認する。

#### ○主な補正内容

- 設計基準事故時の環境条件に対する加圧熱衝撃評価に加え、新規制基準適合性審査により確定した重大事故等時の環境条件に対する加圧熱衝撃評価を反映。

【設計基準事故時の評価】

国内の全BWRプラントを対象とした設計基準事故（供用状態D）時の加圧熱衝撃評価※については、右図のとおり、静的平面ひずみ破壊靱性（ $K_{IC}$ ）が応力拡大係数（ $K_I$ ）を上回ることが確認されており、破壊靱性の裕度が十分にあることが確認されている。

※：榎田他、「沸騰水型原子炉圧力容器の過渡事象における加圧熱衝撃の評価」、日本保全学会第10回学術講演会、H25.7

供用状態Dにおける原子炉圧力容器の加圧熱衝撃評価(BWR-5)

## 1.3 中性子照射脆化

### ■ 重大事故等時の加圧熱衝撃評価

#### ○評価結果

- 設計基準事故時の温度・圧力変化に比べ、重大事故等時の温度・圧力変化は変化率が緩やかであり、重大事故時においても加圧熱衝撃事象に対して健全性が確保されることを確認した。

| 項目                      | 設計基準事故   | 重大事故等   |   |
|-------------------------|--|---|---|
| 温度変化が<br>厳しい事故<br>シーケンス | <p>「原子炉冷却材喪失事故」</p> <p>【温度変化量】</p>  | <p>「LOCA時注水機能喪失」</p> <p>【温度変化量】</p> <p>約7分で約290℃から約138℃</p>                               |   |
| 圧力上昇が<br>厳しい事故<br>シーケンス | <p>「過大圧力」</p> <p>【圧力変化量】</p>      | <p>「全交流動力電源喪失」</p> <p>【圧力変化量】</p> <p>約3秒で約<br/>6.92MPa[gage]から約<br/>7.74MPa[gage]まで上昇</p> | <p>「原子炉停止機能喪失」</p> <p>【圧力変化量】</p> <p>約5.4秒で約<br/>6.93MPa[gage]から約<br/>8.68MPa[gage]まで上昇</p> |

## 1.4 絶縁特性低下

### ■ 代表機器の追加および重大事故等時の耐環境評価

#### ○評価概要

- 絶縁特性低下は、機器の絶縁物が熱的、電気的、機械的および環境的な要因等で経年変化し、絶縁特性を確保できなくなる事象であり、通常運転時の経年変化に加え事故時雰囲気での経年変化による絶縁特性低下を確認することで、機器の健全性を評価する。

#### ○主な補正内容

- 常設重大事故等対処設備等の追加に伴う代表機器の追加。
- 新規制基準適合性審査により確定した重大事故等時の環境条件に対する健全性評価を反映。

| 反映項目         | 対象機器  |
|--------------|---|
| 代表機器の追加      | 電気ペネトレーション、ケーブル、計測制御設備<br>(例：酸素濃度計、難燃高周波同軸ケーブル)               |
| 重大事故等時の健全性評価 | 電気ペネトレーション、ケーブル、計測制御設備、ポンプモータ、電動弁<br>(例：難燃三重同軸ケーブル、残留熱除去系電動弁) |

## 1.4 絶縁特性低下

### ■ 代表機器の追加および重大事故等時の耐環境評価

#### ○評価結果

- 重大事故等時の環境条件に対する健全性評価として、通常運転時相当の劣化に加え、設計基準事故および重大事故等時の環境条件を包括する劣化を考慮した試験による評価を実施。
- 評価の結果、運転開始後60年時点においても事故時に絶縁機能が維持されることを確認した。

【評価例：難燃三重同軸ケーブル】

長期健全性試験条件

| 試験項目            | 試験条件                                      | 説明   |
|-----------------|---|--|
| 加速熱劣化           | 121°C×168時間                               | 60年分の通常運転相当（63°C×60年間）を包括する試験条件                          |
| 放射線照射<br>(集積線量) | $7.6 \times 10^5$ Gy                      | 60年間の通常運転相当に事故時線量を加えた線量（ $4.44 \times 10^5$ Gy）を包括する試験条件 |
| 事故時雰囲気暴露        | 最高温度：171°C<br>最高圧力：0.427MPa<br>暴露時間：310時間 | 設計基準事故および重大事故等時の事故時の最高温度（171°C）、最高圧力（0.427MPa）を包括する試験条件  |

長期健全性試験結果

| 評価項目      | 試験手順  | 判定基準      | 結果 |
|-----------|---|-----------|----|
| 屈曲浸水耐電圧試験 | ①直線状に試料を伸ばした後、試料外径の約40倍のマンドレルに巻き付ける。<br>②①の両端部以外を常温の水中に浸し1時間以上放置する。<br>③②の状態で、公称絶縁材厚さに対し交流電圧3.2kV/mmを5分間印加する。 | 絶縁破壊しないこと | 良  |

## 1.5 主要な劣化事象以外の事象

### ■ 代表機器の追加および重大事故等時の耐環境評価

#### ○ 対象となる事象

- 電気ペネトレーションのシール材およびOリングの劣化による気密性の低下事象

#### ○ 評価概要

- 気密性の低下は、気密性を維持するためのバウンダリ部に使用されているゴム、プラスチック等の高分子材料が、熱的、電気的、機械的および環境的な要因等で経年変化し、気密性を維持出来なくなる事象であり、通常運転時の経年変化に加え事故時雰囲気での経年変化による気密性の低下を確認することで機器の健全性を評価する。

#### ○ 主な補正内容

- 常設重大事故等対処設備の追加に伴う代表機器の追加。
- 新規制基準適合性審査により確定した重大事故等時の環境条件に対する健全性評価結果の反映。

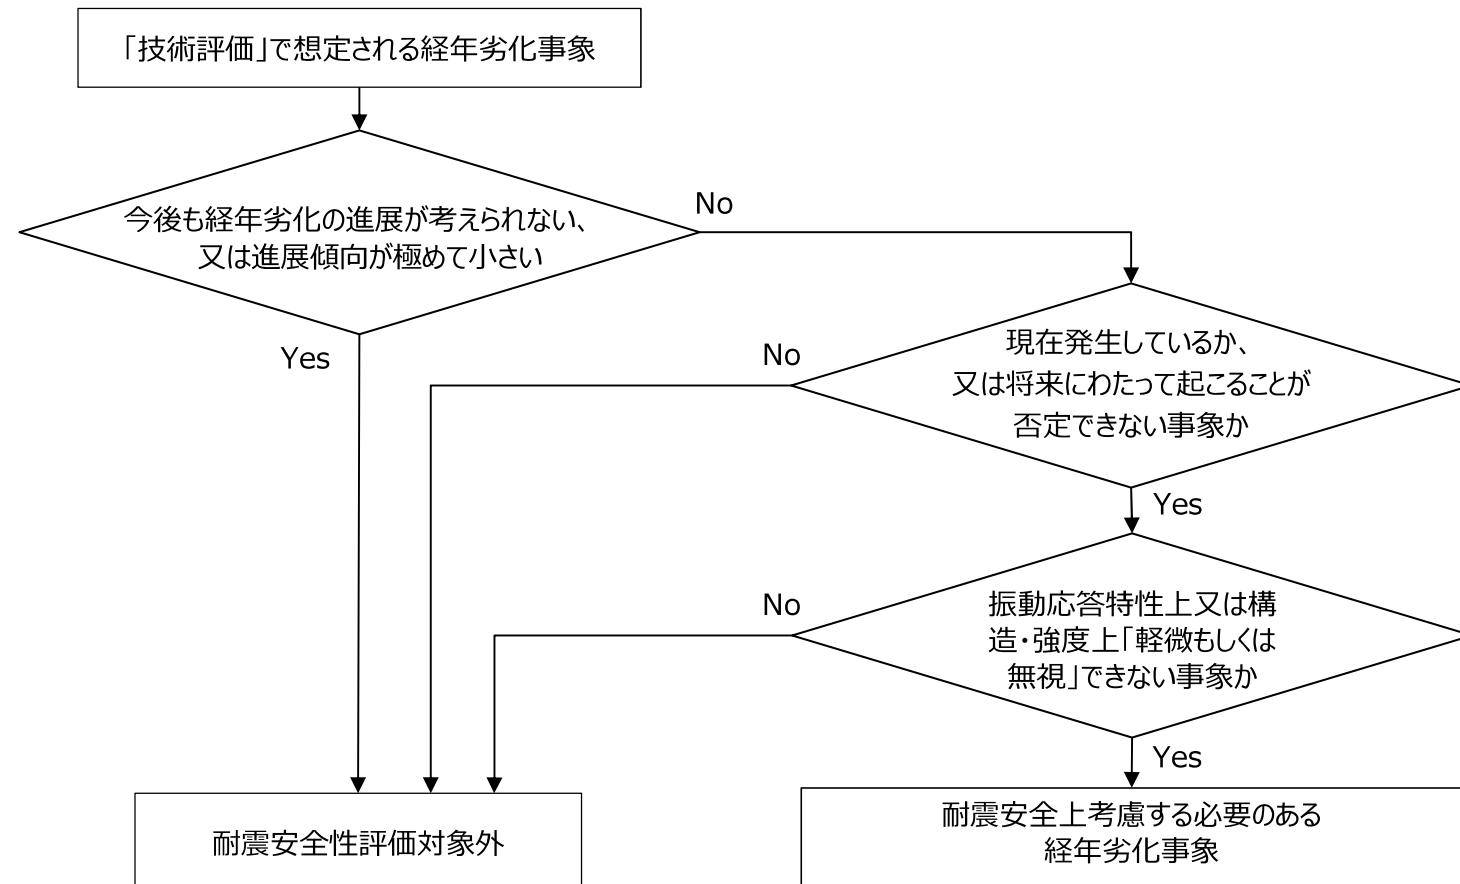
#### ○ 評価結果

- 重大事故等時の環境条件に対する健全性評価として、通常運転時相当の劣化に加え、設計基準事故および重大事故等時の環境条件を包括する劣化を考慮した試験による評価を実施。
- 評価の結果、運転開始後60年時点においても事故時に気密性能が維持されることを確認した。

## 1.6 耐震安全性評価

### ○評価概要（1／3）

- 耐震安全性評価にあたっては、耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出フローに従い、耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象を抽出している。



## 1.6 耐震安全性評価

### ○評価概要（2／3）

➤ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出フローに基づき抽出された耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果は以下のとおり。

| 機器・構造物           | 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 |         |                 |     |    |         |      |
|------------------|----------------------|---------|-----------------|-----|----|---------|------|
|                  | 低サイクル疲労              | 中性子照射脆化 | 照射誘起型応力<br>腐食割れ | 熱時効 | 摩耗 | 腐食      |      |
|                  |                      |         |                 |     |    | 流れ加速型腐食 | 全面腐食 |
| ポンプ              | ◎                    | —       | —               | ◎   | —  | —       | ◎*2  |
| 熱交換器             | —                    | —       | —               | —   | ◎  | ◎       | ◎*2  |
| ポンプモータ           | —                    | —       | —               | —   | —  | —       | —    |
| 容器               | ◎                    | ◎       | —               | —   | —  | —       | ◎*2  |
| 配管               | ◎                    | —       | —               | —   | —  | ◎       | ◎*2  |
| 弁                | ◎                    | —       | —               | ◎   | —  | —       | —    |
| 炉内構造物            | ◎                    | —       | —*1             | —   | —  | —       | —    |
| ケーブル             | —                    | —       | —               | —   | —  | —       | ◎*2  |
| タービン設備           | —                    | —       | —               | —   | —  | —       | ◎*2  |
| コンクリート構造物及び鉄骨構造物 | —                    | —       | —               | —   | —  | —       | —    |
| 計測制御設備           | —                    | —       | —               | —   | —  | —       | ◎*2  |
| 空調設備             | —                    | —       | —               | —   | —  | —       | ◎*2  |
| 機械設備             | —                    | —       | —               | —   | —  | —       | ◎*2  |
| 電源設備             | —                    | —       | —               | —   | —  | —       | ◎*2  |

\* 1：初回申請時「◎」としていたが、技術評価の評価内容を見直した（照射誘起型応力腐食割れの発生の可能性はない」と評価）ことに伴い、耐震安全性評価についても変更する（技術評価の変更内容については、第4回審査会合（平成30年12月19日）にて説明済）。

\* 2：基礎ボルト

【凡例】

◎：「現在発生しているか、又は将来にわたって起こることが否定できないものか」かつ「振動応答特性上、又は構造・強度上「軽微もしくは無視」できない事象」

—：日常劣化管理事象のうち、現在発生しておらず、今後も発生の可能性がないもの、又は小さい事象

## 1.6 耐震安全性評価

### ○評価概要（3／3）

➤ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する評価の概要は以下のとおり。

| 経年劣化事象          | 評価対象機器            | 評価概要   |
|-----------------|-------------------|--|
| 低サイクル疲労         | ポンプ、容器、配管、弁、炉内構造物 | 運転実績による過渡回数を考慮した疲労累積係数と地震時（基準地震動Ss又は弾性設計用地震動Sd）の疲労累積係数の合計値が許容値を下回ることを確認する。   |
| 中性子照射脆化         | 原子炉圧力容器           | 原子炉圧力容器胴（炉心領域）について、中性子照射脆化と地震を考慮した場合の温度・圧力制限曲線を求め健全性を確認する。   |
| 熱時効             | ポンプ、弁             | 亀裂を想定し、地震時の亀裂進展力が運転開始後60年時点の熱時効を考慮した材料の亀裂進展抵抗を下回ることを確認する。  |
| 摩耗              | 熱交換器              | 摩耗による伝熱管内面の減肉を想定して地震時の発生応力を算出し、許容応力を下回ることを確認する。  |
| 腐食<br>(流れ加速型腐食) | 配管、熱交換器           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●配管<br/>流れ加速型腐食による減肉を考慮して地震時の発生応力又は疲労累積係数を算出し、許容値を下回ることを確認する。</li> <li>●熱交換器<br/>流れ加速型腐食による胴内面の減肉、伝熱管内面の減肉および管支持板の減肉を考慮して地震時の発生応力を算出し、許容応力を下回ることを確認する。</li> </ul> |
| 腐食<br>(全面腐食)    | 基礎ボルト             | 運転開始後60年時点の腐食減肉を想定して地震時の発生応力を算出し、許容応力を下回ることを確認する。  |

## 1.6 耐震安全性評価

○島根 2 号炉の耐震安全性評価の特徴（耐震条件、耐震評価手法に関するもの）

### 【耐震条件】

- 耐震条件に関しては、設置変更許可を受けた基準地震動Ssおよび弹性設計用地震動Sdを基に設定した、設工認と同様の耐震条件である設計用条件 I / II※又はそれを上回る設計用条件を適用する。

※：設工認図書「VI-2-1-7 設計用床応答スペクトルの作成方針」で設定している条件であり、材料物性の不確かさを考慮して設定した設計用震度および設計用床応答スペクトルを設計用条件 I、設計用条件 I に対して余裕のある条件（概ね設計用条件 I に1.5を乗じた条件）を設計用条件 II という。

- 耐震条件以外の評価条件（温度条件、圧力条件、機械荷重、重心位置等）に関しては、基礎ボルト等の減肉量を考慮した寸法を除き、すべて設工認と同様の条件とする。

### 【耐震評価手法】

- 固有値解析、地震応答解析、構造強度評価および動的機能維持評価の手法に関しては、設工認と同様の手法を用いる。 また、設計用地震力、荷重の組合せ、許容限界および設計用減衰定数に関しても、すべて設工認と同様の条件とする。

## 1.6 耐震安全性評価

○島根 2号炉の耐震安全性評価の特徴（耐震条件、耐震評価手法に関するもの）

### 【配管の腐食（流れ加速型腐食）に対する耐震評価手法】

- 配管の腐食（流れ加速型腐食）に対する耐震安全性評価においては、余寿命に応じて耐震管理厚さ※の見直し又は配管取替等を行う管理としていることを踏まえ、耐震管理厚さを用いて、評価を実施。

※ 耐震管理厚さ = min (40年目の想定厚さ、公称板厚の80%の厚さ)

## 1.6 耐震安全性評価

### ○主な補正概要

- 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する評価における主な補正概要は以下のとおり。

| 項目                  | 補正概要   | 備考      |
|---------------------|--|---------|
| 適用地震動の見直し           | 設置変更許可申請にて許可を受けた基準地震動Ssおよび弾性設計用地震動Sdを適用            | 補紙（1）参照 |
| 耐震重要度分類の見直し（C→B）    | 初回申請時は、一部のBクラス設備をCクラスとしていたが、Bクラスに見直したうえで耐震安全性評価を実施 | 補紙（2）参照 |
| 設工認審査を踏まえた解析モデルの最新化 | 設工認審査を踏まえて解析モデルを最新化したうえで、経年劣化を考慮した耐震安全性評価を実施       | 補紙（3）参照 |
| 等価繰り返し回数の見直し        | 等価繰り返し回数を100回からSs：150回、Sd：300回に見直し（設工認の条件と整合）      |         |
| 周囲環境温度の見直し          | 一部設備の基礎ボルトの評価に用いる周囲環境温度を40℃から50℃に見直し（設工認の条件と整合）    |         |

## 1.6 耐震安全性評価

### ○評価状況

➤ 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する評価状況は以下のとおり。

| 経年劣化事象          | 評価対象機器            | 評価状況  | 備考           |
|-----------------|-------------------|---|--------------|
| 低サイクル疲労         | ポンプ、容器、配管、弁、炉内構造物 | 以下の評価中機器を除き評価成立を確認済。<br>(評価中機器)<br>原子炉再循環ポンプ、原子炉再循環系配管、給水系配管、主蒸気系配管   | P21~22<br>参照 |
| 中性子照射脆化         | 原子炉圧力容器           | 初回申請時に保守的な耐震条件で評価していたため、評価結果に変更なし。  |              |
| 熱時効             | ポンプ、弁             | ・PLRポンプ（フェライト量最大機器）については評価成立を確認済。<br>・応力最大機器については評価中。   | P23~24<br>参照 |
| 摩耗              | 熱交換器              | 評価成立を確認済。   |              |
| 腐食<br>(流れ加速型腐食) | 配管、熱交換器           | ●配管<br>評価中<br>●熱交換器<br>評価成立を確認済。  |              |
| 腐食<br>(全面腐食)    | 基礎ボルト             | ●基礎ボルト<br>以下の評価中機器を除き評価成立を確認済。<br>(評価中機器)<br>ほう酸水貯蔵タンク、B-燃料移送ポンプ、第1ベントフィルタスクラバ容器、第1ベントフィルタ銀ゼオライト容器、低圧原子炉代替注水ポンプ、床ドレン濃縮器 |              |

## 1.6 耐震安全性評価

### ■ 低サイクル疲労に係る耐震安全性評価

#### ○評価概要

- 原子炉の起動・停止時などに受ける温度・圧力変化（過渡事象）によって発生する低サイクル疲労に加え、地震による等価繰り返し回数を考慮した60年時点での疲れ累積係数が許容値である1を下回ることを確認する。

#### ○主な補正内容

- 新規制基準適合性審査により確定した耐震条件を踏まえた再評価を実施し評価結果を反映。
- 原子炉の起動・停止時などに受ける温度・圧力変化（過渡事象）によって発生する低サイクル疲労評価については、技術評価書と同じ条件を適用。

## 1.6 耐震安全性評価

### ■ 低サイクル疲労に係る耐震安全性評価

#### ○評価結果

- 評価対象機器について、いずれの機器も疲れ累積係数が1を下回ることから、60年時点において疲労割れが発生する可能性がないと判断した（一部の機器、配管については、評価中）。

| 評価対象機器     |                 | 運転実績回数に基づく疲れ累積係数 | 地震動による疲れ累積係数 | 合計<br>(許容値：1以下) |
|------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| 原子炉圧力容器    | 主フランジ           | 0.008            | —            | 0.008           |
|            | スタッドボルト         | 0.383            | —            | 0.383           |
|            | 給水ノズル           | 0.411            | 0.001        | 0.412           |
|            | 下鏡              | 0.332            | 0.001        | 0.333           |
|            | 支持スカート          | 0.231            | 0.002        | 0.233           |
| 原子炉格納容器    | ベント管ベローズ        | 0.049            | 0.372        | 0.421           |
| 機械ペネトレーション | 主蒸気系配管貫通部       | 0.159            | 0.010        | 0.169           |
| 弁          | 原子炉再循環ポンプ出口弁    | 0.037            | 0.001        | 0.038           |
|            | 残留熱除去系 ポンプ炉水戻り弁 | 0.030            | 0.004        | 0.034           |
|            | 原子炉給水内側隔離逆止弁    | 0.279            | 0.001        | 0.279           |
|            | 主蒸気隔離弁          | 0.013            | 0.009        | 0.022           |
| 炉内構造物      | 炉心シラウド          | 0.318            | 0.001        | 0.319           |
|            | シラウドサポート        | 0.024            | 0.001        | 0.025           |

## 1.6 耐震安全性評価

### ■ 2相ステンレス鋼の熱時効に係る耐震安全性評価

#### ○評価概要

- 使用温度が250°C以上の環境でステンレス鋳鋼を使用している機器に対して、60年間の靭性低下を予測し、地震発生時のき裂進展力と比較を行い健全性を確認する。
- 代表機器は、材料の靭性低下の観点から、フェライト量が最大となる機器と耐震評価時の発生応力が最大となる機器とする。
- 外力の作用によるき裂進展力 ( $J_{app}$ ) と材料のき裂進展抵抗 ( $J_{mat}$ ) を比較し、延性き裂の発生有無およびき裂の不安定化有無について評価する。

#### ○主な補正内容

- 新規制基準適合性審査により確定した耐震条件を踏まえ、耐震評価時の発生応力が最大となる機器を代表機器として選定。
- フェライト量が最大となる原子炉再循環ポンプおよび発生応力が最大となる機器（現在評価中）について、新規制基準適合性審査により確定した耐震条件を用い、熱時効を考慮したき裂の不安定化有無の評価結果を反映。

## 1.6 耐震安全性評価

### ■ 2相ステンレス鋼の熱時効に係る耐震安全性評価

#### ○評価結果

- 原子炉再循環ポンプについては、き裂進展力 ( $J_{app}$ ) と材料のき裂進展抵抗 ( $J_{mat}$ ) を比較し、不安定破壊しないことを確認した。（発生応力が最大となる機器については、評価中）

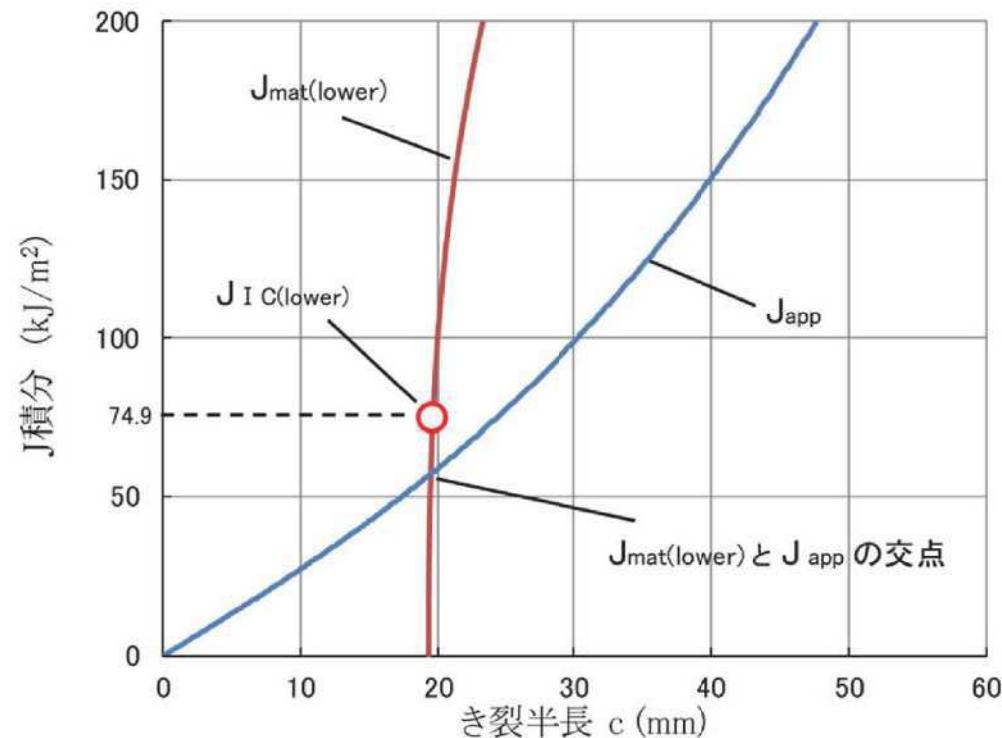
#### ＜破壊力学評価の判定基準＞

$J_{app} < J_{IC}^*$  の場合：延性き裂進展は生じない

$J_{app} \geq J_{IC}$  の場合：延性き裂進展は生じる

$\Rightarrow J_{app}$  と  $J_{mat}$  の交点において、 $J_{mat}$  の傾きが  $J_{app}$  の傾きを上回れば発生したき裂が不安定化しない。

\*  $J_{IC}$ ：延性き裂が成長を始める破壊靱性値を示す





原子炉再循環ポンプのき裂安定性評価結果

○初回申請からの変更点（基準地震動  $S_s$  および弾性設計用地震動  $S_d$  の変更）

▶ 初回申請では平成25年12月25日付け設置変更許可申請における基準地震動  $S_s$  および弾性設計用地震動  $S_d$  に基づく耐震安全性評価を行っていたが、これらの地震動が変更となったことから、設置変更許可を受けた基準地震動  $S_s$  および弾性設計用地震動  $S_d$  \* を適用することとした。

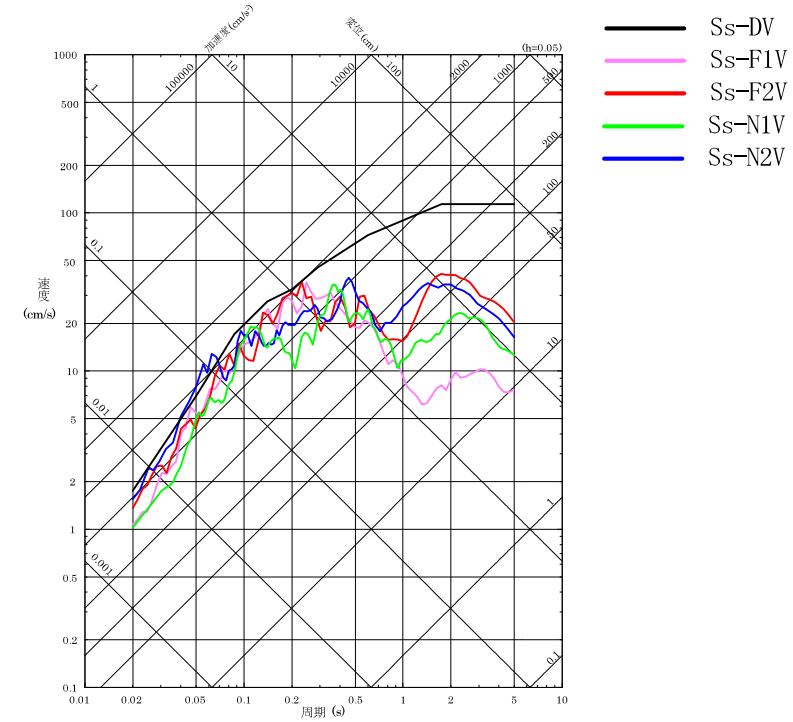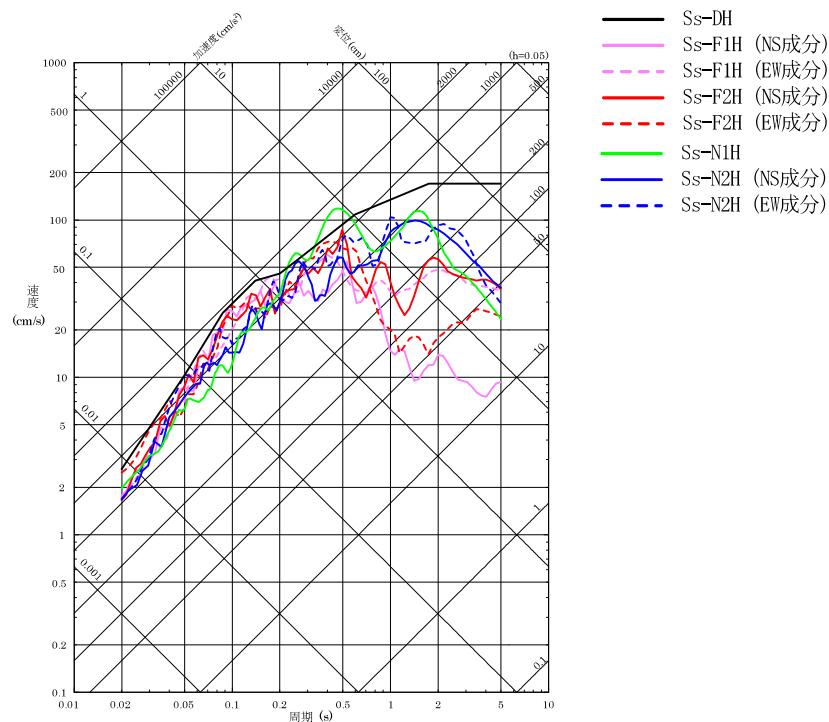\* 弾性設計用地震動  $S_d$  は、基準地震動  $S_s$  との応答スペクトルの比率が目安として 0.5 を下回らないよう基準地震動  $S_s$  に係数 0.5 を乗じて設定した。さらに、弾性設計用地震動  $S_d$  の設定に当たっては、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和56 年7 月20 日原子力安全委員会決定、平成13 年3 月29 日一部改訂）」における基準地震動  $S_1$  の応答スペクトルをおおむね下回らないよう配慮した地震動も弾性設計用地震動  $S_d$  として設定した。

○初回申請からの変更点（基準地震動  $S_s$  および弾性設計用地震動  $S_d$  の変更）

&lt;水平方向&gt;

&lt;鉛直方向&gt;

設置変更許可を受けた基準地震動  $S_s$  の応答スペクトル














## 1.6 耐震安全性評価

### 補紙(1)

27

○初回申請からの変更点（基準地震動  $S_s$  および弾性設計用地震動  $S_d$  の変更）

➤ 基準地震動  $S_s$  の加速度時刻歴波形を以下に示す。

| 基準地震動       |   | 水平方向 (NS成分)  | 水平方向 (EW成分)   | 鉛直方向  |
|-------------|---|--|---|---|
| $S_s - D$   | 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動<br>[応答スペクトル手法による基準地震動]  |    |    |   |
| $S_s - F_1$ | 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動<br>[断層モデル手法による基準地震動<br>宍道断層による地震の中越中地震の短周期レベルの不確かさ<br>破壊開始点5] |    |    |    |
| $S_s - F_2$ | 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動<br>[断層モデル手法による基準地震動<br>宍道断層による地震の中越中地震の短周期レベルの不確かさ<br>破壊開始点6] |   |   |   |
| $S_s - N_1$ | 震源を特定せず策定する地震動による基準地震動<br>[2004年北海道留萌支庁南部地震(K-NET港町)の検討結果に保守性を考慮した地震動]                    |  |   |  |
| $S_s - N_2$ | 震源を特定せず策定する地震動による基準地震動<br>[2000年鳥取県西部地震の賀祥ダム(監査廊)の観測記録]                                   |  |  |  |


※ 表中のグラフは各基準地震動の加速度時刻歴波形 [縦軸：加速度 ( $\text{cm/s}^2$ )、横軸：時間 (s) ]

○初回申請からの変更点（耐震重要度分類の見直し（C→B））

- 平成25年12月25日付け設置変更許可申請では、公衆への放射線影響が小さいことが確認できた設備の耐震重要度分類をBクラスからCクラスに変更していた。
- 施設の耐震重要度分類の変更については、設置変更許可審査において平成28年5月26日および平成28年7月12日の審査会合にて審議いただいたが、検討課題が多く多岐に亘る議論を要すると判断し、島根2号炉の新規制基準適合性審査においては、施設の耐震重要度分類の変更は取り止めることとした。
- 上記を踏まえて、初回申請ではCクラスとした設備の一部について、設置変更許可申請と同様に、耐震重要度分類をBクラスに変更する。

## ○初回申請からの変更点（耐震重要度分類の見直し（C→B））

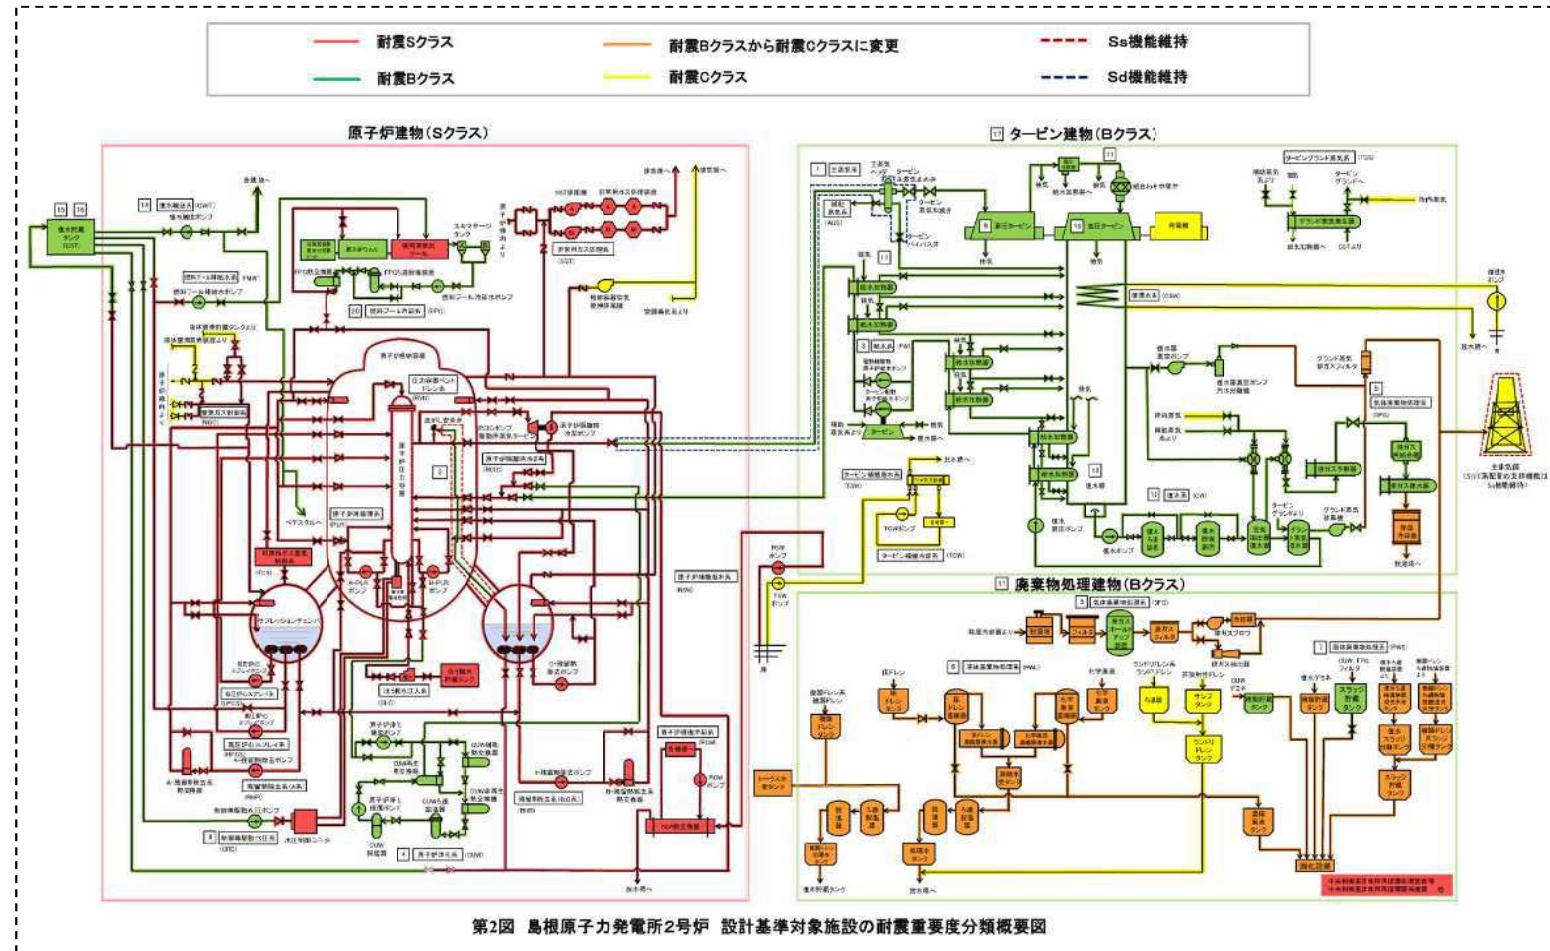- 参考として、第379回審査会合（平成28年7月12日）における施設の耐震重要度分類の概要図を以下に示す。なお、本審査会合において「耐震 B クラスから耐震 C クラスに変更」としていた施設を含めて、施設の耐震重要度分類の変更は取り止めた。



第2図 島根原子力発電所2号炉 設計基準対象施設の耐震重要度分類概要図

第379回審査会合（平成28年7月12日）資料「島根原子力発電所2号炉 施設の耐震重要度分類の変更について」より抜粋

○初回申請からの変更点（設工認審査を踏まえた解析モデルの最新化）

➤ 例として、サプレッションチャンバの基礎ボルトの腐食に対する耐震評価に用いる解析モデルの変更点を以下に示す。

## 1.7 耐津波安全性評価

### ○評価概要

- 対象設備・構造物の材料・環境条件等を踏まえ発生し得る経年劣化事象を抽出し、経年劣化事象と現状保全内容から、構造・強度上の影響の有無を確認する。
- 影響がある場合は追加保全内容を検討し、津波が来襲した場合においても対象設備・構造物が健全であることを確認する。

### ○主な補正内容

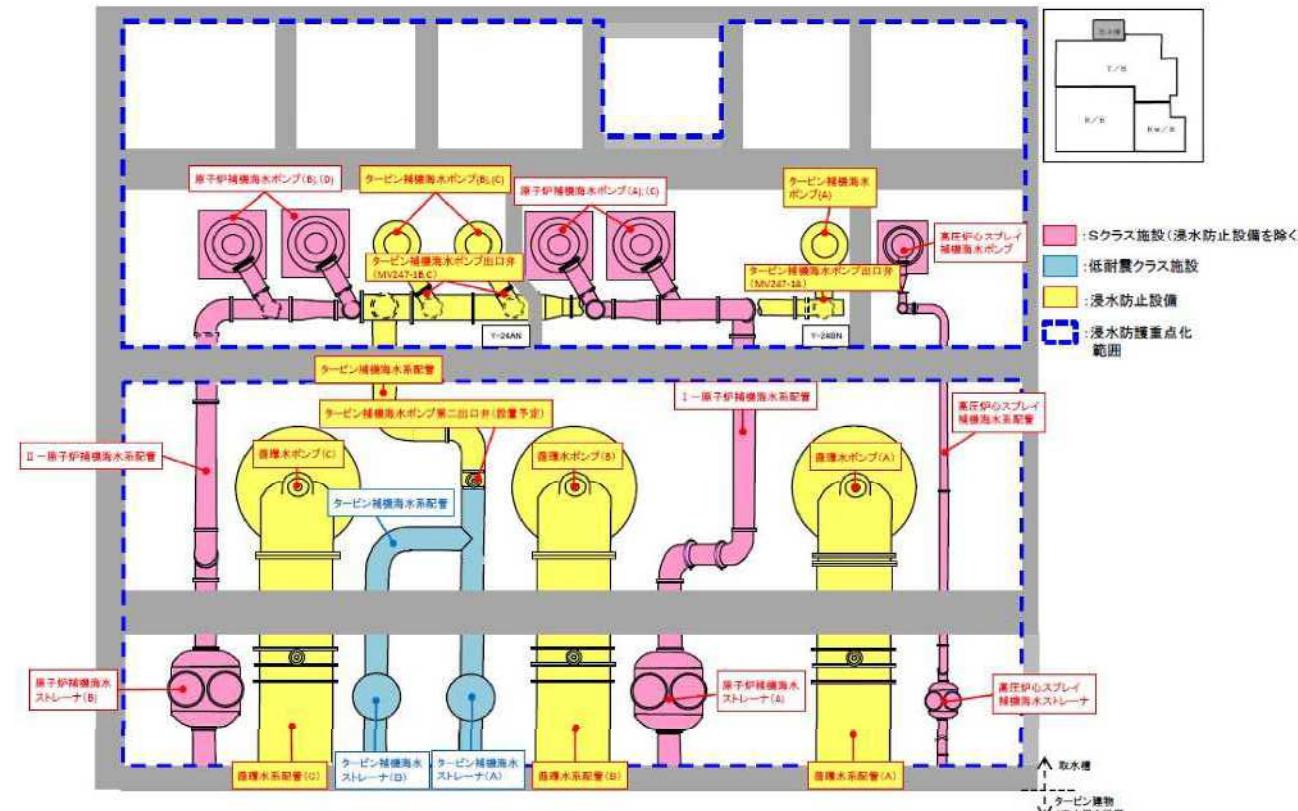
- 評価対象設備として追加した浸水防護施設に属する機器および構築物の耐津波安全性評価を反映。

| 対象機器・構築物              |  | 浸水防護施設の区分                  |
|-----------------------|--|----------------------------|
| ポンプ                   | 循環水ポンプ、タービン補機海水ポンプ                                       | 浸水防止設備                     |
| 配管                    | 循環水系配管、タービン補機海水系配管、原子炉補機海水系配管、高圧炉心スプレイ補機海水系配管、液体廃棄物処理系配管 | 浸水防止設備                     |
| 弁                     | 逆止弁  | タービン補機海水系、液体廃棄物処理系、津波防止設備系 |
|                       | 隔離弁<br>(バタフライ弁)  | タービン補機海水ポンプ出口弁             |
| コンクリート構造物および<br>鉄骨構造物 | 防波壁、防波壁通路防波扉、流路縮小工（1号炉）                                  | 津波防護施設                     |
|                       | 屋外排水路逆止弁、防水壁、水密扉   | 浸水防止設備                     |
| 計測制御設備                | 取水槽水位計測装置  | 津波監視設備                     |

## 1.7 耐津波安全性評価

### ○島根 2号炉の耐津波安全性評価に係る評価の特徴


- 低耐震クラス機器（ポンプ・配管）が基準地震動Ssにより損傷した後に、損傷個所を介した津波を流入させないため、海域と接続するポンプ・配管は基準地震動Ssに対して損傷させない設計および逆止弁または隔離弁を設置している。なお、隔離弁については、漏えい検知器※および地震大信号（原子炉スクラム）※により自動閉止する設計としている。
- ※：基準津波が到達しない位置に設置しており、耐津波安全性評価の対象外としている。



海域と接続する低耐震クラス機器・配管への対策概要図（取水槽の例）

## 1.7 耐津波安全性評価
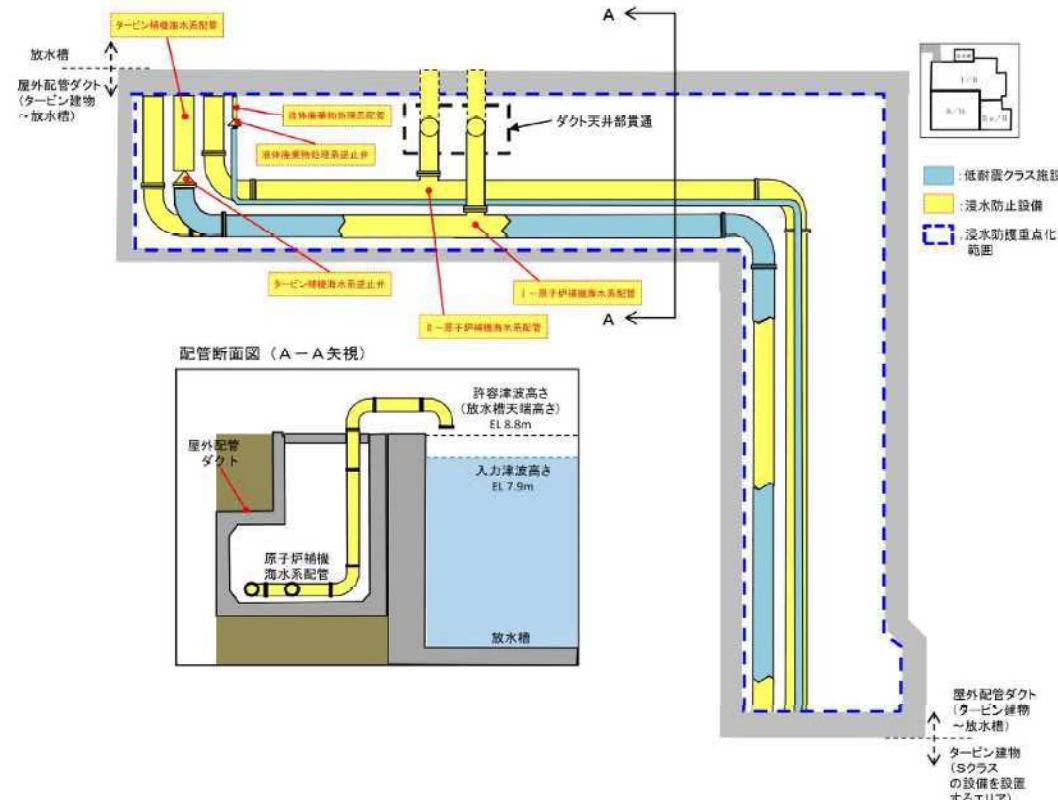
### ○島根 2号炉の耐津波安全評価に係る評価の特徴



海域と接続する低耐震クラス機器・配管への対策概要図（屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の例）

### ○評価結果

- 各設備・構築物に対して、「技術評価」での検討結果に基づき検討した結果、耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象は抽出されなかった。
- 高経年化への対応については、耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象が抽出されておらず、耐津波安全性の観点から追加すべき保全策はない。

### ■ 評価対象設備の追加

#### ○主な補正内容

- 評価対象設備として浸水防護施設に属する機器および構築物ならびに常設重大事故等対処設備に属する機器および構築物等を追加し、健全性評価を反映。
- 次頁以降に反映した機器・構築物を示す。

#### ○評価結果

- 健全性評価の結果、既設の機器・構築物については、現状保全を継続すること、新規に設置する機器・構築物については、既設の機器・構築物と同様な保全を実施することで、60年間の健全性が確保されることを確認した。

## 1.8 追加機器・構築物

### ■ 評価対象設備の追加

評価対象設備として追加した機器・構築物（代表）

| 項目                | 反映理由        | 機器・構築物  |
|-------------------|-------------|---|
| 容器<br>(電気ペネ)      | 常設重大事故等対処設備 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・モジュール型制御計測用高耐熱電気ペネトレーション</li> <li>・モジュール型制御計測用MI電気ペネトレーション</li> </ul>   |
| 弁                 | 常設重大事故等対処設備 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・逃がし安全弁N2ガス供給装置出口安全弁</li> </ul>  |
|                   | 浸水防護施設      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・液体廃棄物処理系浸水防止逆止弁</li> <li>・タービン補機海水系排水逆止弁</li> <li>・タービン補機海水ポンプ出口弁</li> </ul>  |
| ケーブル              | 常設重大事故等対処設備 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高難燃PE伝送用ケーブル</li> <li>・MIケーブル</li> <li>・フロンレックスケーブル</li> <li>・難燃高周波同軸ケーブル</li> <li>・耐放射線性難燃同軸ケーブル</li> <li>・難燃PE同軸ケーブル</li> </ul> |
| コンクリート及び<br>鉄骨構造物 | 浸水防護施設      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・取水構造物北壁（1号炉）</li> </ul>   |
| 計測制御設備            | 常設重大事故等対処設備 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・格納容器酸素濃度計測装置</li> <li>・燃料プール水位・温度計測装置</li> </ul>  |
|                   | 浸水防護施設      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・取水槽水位計測装置</li> </ul>  |

## 1.8 追加機器・構築物

### ■ 評価対象設備の追加

評価対象設備として追加した機器・構築物（代表）

| 項目   | 反映理由        | 機器・構築物   |
|------|-------------|--|
| 空調設備 | 常設重大事故等対処設備 | ・中央制御室外気取入調節弁  |
| 機械設備 | 常設重大事故等対処設備 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガスタービン機関本体</li> <li>・ガスタービン機関付属設備</li> <li>・中央制御室退避設備</li> <li>・緊急時対策所ディーゼル機関付属設備</li> <li>・ブローアウトパネル閉止装置</li> </ul> |
|      | 重要度見直し      | ・ランドリドレン濃縮装置   |
| 電源設備 | 常設重大事故等対処設備 | ・高圧発電機車接続プラグ収納箱  |

## 1.8 追加機器・構築物

### ■ 評価対象設備の追加

評価対象設備として追加した機器・構築物（非代表の例）

| 項目          | 反映理由        | 機器・構築物   |
|-------------|-------------|--|
| ポンプ         | 常設重大事故等対処設備 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料プール冷却水ポンプ</li> <li>・残留熱代替除去ポンプ</li> <li>・高压原子炉代替注水ポンプ</li> </ul> |
|             | 浸水防護施設      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・循環水ポンプ</li> <li>・タービン補機海水ポンプ</li> </ul>                            |
| 熱交換器        | 常設重大事故等対処設備 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料プール冷却熱交換器</li> </ul>   |
| ポンプモータ      | 常設重大事故等対処設備 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料プール冷却水ポンプモータ</li> <li>・残留熱代替除去ポンプモータ</li> </ul>                  |
| 容器          | 常設重大事故等対処設備 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・スキマサージタンク（その他容器）</li> <li>・X-212A、X-212B（機械ペネトレーション）</li> </ul>    |
| 配管          | 常設重大事故等対処設備 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・残留熱代替除去系</li> <li>・高压原子炉代替注水系 他</li> </ul>                         |
| 弁（電動弁駆動部以外） | 常設重大事故等対処設備 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・残留熱代替除去系</li> <li>・高压原子炉代替注水系 他</li> </ul>                         |
| 弁（電動弁駆動部）   | 常設重大事故等対処設備 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・残留熱代替除去系</li> <li>・高压原子炉代替注水系 他</li> </ul>                         |

## 1.8 追加機器・構築物

### ■ 評価対象設備の追加

評価対象設備として追加した機器・構築物（非代表の例）

| 項目            | 反映理由        | 機器・構築物  |
|---------------|-------------|---|
| ケーブル          | 常設重大事故等対処設備 | ・同軸コネクタ接続（フッ素樹脂）  |
| タービン設備        | 常設重大事故等対処設備 | ・高圧原子炉代替注水ポンプ駆動用蒸気タービンおよび付属装置   |
| コンクリート及び鉄骨構造物 | 常設重大事故等対処設備 | ・第1ベントフィルタ格納槽<br>・低圧原子炉代替注水ポンプ格納槽<br>・B-ディーゼル燃料貯蔵タンク格納槽<br>・緊急時対策所（緊急時対策所遮蔽含む）<br>・緊急時対策所用燃料地下タンク（鉄筋コンクリート部）他 |
|               | 浸水防護施設      | ・防波扉<br>・流路縮小工（1号炉）<br>・屋外排水路逆止弁 他  |
| 計測制御設備        | 常設重大事故等対処設備 | ・残留熱代替除去ポンプ出口圧力<br>・残留熱除去ポンプ出口圧力・ドライウェル温度<br>・ペデスタル温度<br>・サプレッションチェンバ温度 他                                     |
|               | 浸水防護施設      | ・タービン建物漏えい検知器<br>・取水槽漏えい検知器 他   |
| 電源設備          | 常設重大事故等対処設備 | ・緊急用M/C<br>・ガスタービン発電機 他   |

## 2. 高経年化技術評価の説明スケジュール

### ■ 高経年化技術評価の説明スケジュール

- 高経年化技術評価については、第23回審査会合（2021.10.12）における説明のとおり、設工認補正後、速やかに補正することとしているが、設工認の補正内容が明確となり高経年化技術評価に係る評価が概ね完了したことから、以下のとおり、高経年化技術評価の補正内容を説明させて頂きたい。

| 項目               | 説明時期      |         |                |                |
|------------------|-----------|---------|----------------|----------------|
|                  | 2023.1月   | 2023.2月 | 2023.3月        |                |
| 技術評価             | 補正内容の全体説明 | ▽       | ▽              | 【凡例】<br>▽：資料提出 |
|                  |           | ▽       | ▽              |                |
|                  |           | ▽       |                |                |
|                  |           |         | 特記すべき補正内容なし    |                |
|                  |           |         | 耐震安全性評価と合わせて説明 |                |
|                  |           | ▽       |                |                |
|                  |           | ▽       |                |                |
| 共通事項             |           |         |                |                |
| 低サイクル疲労          |           |         |                |                |
| 中性子照射脆化          |           |         |                |                |
| 照射誘起型応力腐食割れ      |           |         |                |                |
| 2相ステンレス鋼の熱時効     |           |         |                |                |
| 電気・計装品の絶縁特性低下    |           |         |                |                |
| コンクリート構造物及び鉄骨構造物 |           |         |                |                |
| 耐震安全性評価          |           |         |                |                |
| 耐津波安全性評価         |           |         |                |                |