

資料 6－2

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	SAE732-9 r. 7.0
提出年月日	令和5年4月18日

泊発電所 3号炉  
重大事故等対策の有効性評価  
比較表

7.3.2 想定事故 2

令和 5 年 4 月  
北海道電力株式会社

## 7.3.2 想定事故2

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<u>比較結果等をとりまとめた資料</u>			
<h3>1. 先行審査実績等を踏まえた泊3号炉まとめ資料の変更状況(2017年3月以降)</h3> <p><b>1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし</li> <li>b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし</li> <li>c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし</li> <li>d. 当社が自主的に変更したもの：下記1件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業性向上の観点から、SFP注水操作開始がSFPの沸騰開始前に可能になるように作業手順及び評価条件の見直しを実施。具体的な変更内容は以下のとおり。</li> <li>✓ 事象発生から沸騰するまでの時間を評価するピットをA-使用済燃料ピットから実運用を考慮しB-使用済燃料ピットへ変更したため沸騰するまでの時間を約4.2時間から約5.8時間に変更</li> </ul> <p>【比較表P8他】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 沸騰するまでの時間が変更になったことから使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位まで低下する時間を約0.9日から約1.0日に変更【比較表P9他】</li> <li>✓ 海水から使用済燃料ピットへの注水操作がより早期に実施できるよう着手時間及び対応人数を見直したことでの注水準備完了時間を11.3時間後から4.4時間後に変更【比較表P8他】</li> <li>✓ 海水から使用済燃料ピットへの注水操作見直しにより、使用済燃料ピットの監視の着手時間の見直し【比較表P27】</li> </ul> </li> </ul> <p><b>1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 大飯3／4号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：なし</li> <li>b. 女川2号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの：下記1件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・想定事故2の想定として使用済燃料ピット冷却系配管の破断を選定した検討資料を追加（添付資料7.3.2.5）【比較表P5】</li> </ul> </li> <li>c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの：なし</li> <li>d. 当社が自主的に変更したもの：なし</li> </ul> <p><b>1-3) バックフィット関連事項</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用済燃料貯蔵槽から発生する水蒸気による悪影響を防止するための対策（KK6/7知見反映）が関連する。PWRはFH/Bが区画化されており、FH/B内のSA設備は蒸気環境下の健全性を確保する設計としていることから、設備および運用を変更する必要はないが、作業性向上の観点から、SFP注水操作開始がSFPの沸騰開始前に可能になるように作業手順及び評価条件の見直しを実施している。</li> </ul> <h3>2. 大飯3／4号炉まとめ資料との比較結果の概要</h3> <p><b>2-1) 泊3号炉の特徴について</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊3号は他のPWR3ループプラントに比べて以下の特徴がある（添付資料6.5.8） <ul style="list-style-type: none"> <li>●補助給水流量が小さい：「全交流動力電源喪失」では、蒸気発生器保有水量の回復が遅くなる傾向がある</li> <li>●余熱除去ポンプの注入特性（高圧時の注入流量が若干多い）：「ECCS注水機能喪失（2インチ破断）」では、燃料が露出せず終始冠水状態となる</li> <li>●CV関連パラメータ（CV自由体積が若干小さく、格納容器再循環ユニットの除熱特性も若干低い）：原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器雰囲気温度が高めに推移する傾向がある</li> </ul> </li> </ul>			

## 7.3.2 想定事故2

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
------------	-------------	---------	------

## 2-2) 有効性評価の主な項目

項目	大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
想定事故2の特徴	想定事故2では、使用済燃料ピットの冷却系の配管破断によるサイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な漏えいが発生するとともに、注水機能の喪失が重畠する。このため、緩和措置がとられない場合には、やがて燃料は露出し、損傷に至る。	想定事故2では、使用済燃料ピットの冷却系の配管破断によるサイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な漏えいが発生するとともに、 <b>使用済燃料ピット注水機能が喪失することを想定する</b> 。このため、 <b>使用済燃料ピット水位が低下することから、緩和措置がとられない場合には、燃料は露出し、燃料損傷に至る</b> 。	相違なし (記載表現は異なるが、想定事故2の特徴としては同一)
燃料損傷防止対策	想定事故2における機能喪失に対して、使用済燃料ピット内の燃料の著しい損傷を防止するため、 <b>送水車</b> による使用済燃料ピットへの注水手段を整備する。	想定事故2における機能喪失に対して、使用済燃料ピット内の燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、 <b>十分な冷却を可能とするため、可搬型大型送水ポンプ車</b> による使用済燃料ピットへの注水手段を整備する。	相違なし (記載表現、注水するポンプ車は異なるが、蒸発量を上回る注水量で海水を注水できる点では同様)
有効性評価の結果 (評価項目等)	<p><b>燃料有効長頂部の冠水及び放射線の遮蔽が維持される水位の確保</b>：使用済燃料ピットの崩壊熱による蒸発水量を上回る容量の<b>送水車</b>を整備しており、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持できる最低水位に到達するまでに注水を開始できることから、燃料有効長頂部は冠水している。また、放射線の遮蔽が維持される水位を確保できる。</p> <p><b>未臨界性の維持</b>：使用済燃料ピットは、通常ほう酸水で満たされているが、純水で満たされた状態で、最も反応度の高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定しても実効増倍率は<b>Aエリア</b>で約0.953、<b>Bエリア</b>で約0.970であり、未臨界性を確保できる設計としている。純水で満たされた状態で使用済燃料ピット内の水温が上昇し沸騰状態となり、水密度が低下する場合でも、使用済燃料ピット水位が維持されている状態では中性子は減速不足状態であるため、実効増倍率は低下し、使用済燃料ピットの未臨界は維持される。</p>	<p><b>燃料有効長頂部の冠水及び放射線の遮蔽が維持される水位の確保</b>：使用済燃料ピット崩壊熱による蒸発水量を上回る容量の<b>可搬型大型送水ポンプ車</b>を整備しており、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでに注水を開始できることから、燃料有効長頂部は冠水している。また、放射線の遮蔽が維持される水位を確保できる。</p> <p><b>未臨界性の維持</b>：使用済燃料ピットは、通常ほう酸水で満たされているが、純水で満たされた状態で、最も反応度の高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定しても実効増倍率は<b>約0.970</b>であり、未臨界性を確保できる設計としている。純水で満たされた状態で使用済燃料ピット内の水温が上昇し沸騰状態となり、水密度が低下する場合でも、使用済燃料ピット水位が維持されている状態では中性子は減速不足状態であるため、実効増倍率は低下し、使用済燃料ピットの未臨界は維持される。</p>	相違なし (注水するポンプ車は異なるが、蒸発量を上回る注水量で海水を注水できる点では同様。また、未臨界性の確保に関して実効増倍率の値は多少異なるが、実効増倍率1未満で未臨界性を確保している点では同様。)

## 2-3) 主な相違

項目	大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
注水の優先順位の相違	<p>①淡水タンクが使用可能であれば、屋内消火栓、屋外消火栓又はポンプ車からの注水を行う。</p> <p>②1次系純水タンクが使用可能であれば、1次系純水タンクからの注水操作を行う。</p> <p>③<b>淡水タンク</b>及び1次系純水タンクが使用不能と判断した場合には、<b>送水車</b>を用いた海水による注水を行う。</p>	<p>①1次系純水タンクが使用可能であれば、1次系純水タンクからの注水操作を行う。</p> <p>②1次系純水タンクが使用不能と判断した場合は、消火設備が使用可能であれば、消火設備による注水操作を行う。</p> <p>③1次系純水タンク及び<b>消火設備</b>が使用不能と判断した場合には、<b>可搬型大型送水ポンプ車</b>を用いた<b>海水</b>による注水を行う。</p>	設備・手順の相違 ・設備構成の違いにより注水操作の優先順位が異なる

## 7.3.2 想定事故2

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

## 2-4) 相違理由の省略

相違理由	大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号	泊発電所3号炉	相違が生じている理由
設備名称の相違	使用済燃料ピット	使用済燃料プール／燃料プール	使用済燃料ピット	—
	空冷式非常用発電装置	—	代替非常用発電機	—
	送水車	—	可搬型大型送水ポンプ車	—
記載表現の相違	放射線の遮蔽が維持できる最低水位	放射線の遮蔽が維持される最低水位	放射線の遮蔽が維持される最低水位	(女川と同様)
	通常水位	—	NWL	泊では「6.5.2.3 使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」にて通常運転水位を NWL に読み替えているため
	崩壊熱	—	使用済燃料ピット崩壊熱	泊では他の記載箇所に合わせて「使用済燃料ピット崩壊熱」で統一（伊方と同様）
	使用済燃料ピット出口配管／入口配管	—	使用済燃料ピット水浄化冷却設備入口配管／出口配管	泊では使用済燃料ピットからの出口／入口配管ではなく、使用済燃料ピット水浄化冷却設備としての入口／出口配管で記載。そのため大飯とは出口と入口が逆の記載となる。

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 7.3.2 想定事故2

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4.2 想定事故2</p> <p>4.2.1 想定事故2の特徴、燃料損傷防止対策</p> <p>(1) 想定する事故            「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」において、使用済燃料ピットにおける燃料損傷防止対策の有効性を確認するために想定する事故の一つには、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、想定事故2として「サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故」がある。</p> <p>(2) 想定事故2の特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方            想定事故2では、使用済燃料ピットの冷却系の配管破断によるサイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な漏えいが発生するとともに、注水機能の喪失が重畳する。このため、緩和措置がとられない場合には、やがて燃料は露出し、損傷に至る。</p> <p>したがって、想定事故2では、<b>使用済燃料ピットへの注水の確保を行うことによって、燃料有効長頂部を冠水させること、放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること及び未臨界を維持させること</b>が必要となる。</p> <p>(3) 燃料損傷防止対策            想定事故2における機能喪失に対して、使用済燃料ピット内の燃料の著しい損傷を<b>防止するため、送水車による使用済燃料ピットへの注水手段を整備する。</b></p> <p>対策の概略系統図を第4.2.1図に、<b>対応手順の概要を第4.2.2図に示すとともに重大事故等対策の概要を以下に</b></p>	<p>4.2 想定事故2</p> <p>4.2.1 想定事故2の特徴、燃料損傷防止対策</p> <p>(1) 想定する事故            「使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故」において、燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性を確認するために想定する事故の一つには、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、想定事故2として「サイフォン現象等により燃料プール内の水の小規模な喪失が発生し、燃料プールの水位が低下する事故」がある。</p> <p>(2) 想定事故2の特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方            想定事故2では、燃料プールの冷却系の配管破断によるサイフォン現象等により燃料プール内の水の小規模な漏えいが発生するとともに、燃料プール注水機能が喪失することを想定する。このため、燃料プール水位が低下することから、緩和措置がとられない場合には、燃料は露出し、燃料損傷に至る。            本想定事故は、燃料プール水の漏えいによって燃料損傷に至る事故を想定するものである。このため、重大事故等対策の有効性評価には<b>燃料プール水の漏えいの停止手段及び燃料プールの注水機能に対する重大事故等対処設備</b>に期待することが考えられる。</p> <p>したがって、想定事故2では、<b>燃料プール水の漏えいの停止及び燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水によって、燃料損傷の防止を図る。また、燃料プール代替注水系（可搬型）により燃料プール水位を維持する。</b></p> <p>(3) 燃料損傷防止対策            想定事故2における機能喪失に対して、燃料プール内の燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、サイフォンブレーキ孔による漏えい停止機能及び燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水手段を整備する。</p> <p>これらの対策の概略系統図を第4.2.1図に、手順の概要を第4.2.2図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以</p>	<p>7.3.2 想定事故2</p> <p>7.3.2.1 想定事故2の特徴、燃料損傷防止対策</p> <p>(1) 想定する事故            「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」において、使用済燃料ピットにおける燃料損傷防止対策の有効性を確認するために想定する事故の一つには、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、想定事故2として「サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故」がある。</p> <p>(2) 想定事故2の特徴及び燃料損傷防止対策の基本的考え方            想定事故2では、使用済燃料ピットの冷却系の配管破断によるサイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な漏えいが発生するとともに、<b>使用済燃料ピット注水機能が喪失することを想定する。このため、使用済燃料ピット水位が低下することから、緩和措置がとられない場合には、燃料は露出し、燃料損傷に至る。</b>            本想定事故は、<b>使用済燃料ピット水の漏えいによって燃料損傷に至る事故を想定するものである。このため、重大事故等対策の有効性評価には使用済燃料ピットの注水機能に対する重大事故等対処設備に期待することが考えられる。</b></p> <p>したがって、想定事故2では、<b>可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水によって、燃料損傷の防止を図る。また、可搬型大型送水ポンプ車により使用済燃料ピット水位を維持する。</b></p> <p>(3) 燃料損傷防止対策            想定事故2における機能喪失に対して、使用済燃料ピット内の燃料が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、<b>可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水手段を整備する。</b></p> <p>これらの対策の概略系統図を第7.3.2.1図に、対応手順の概要を第7.3.2.2図に示すとともに重大事故等対策の</p>	<p>灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容</p> <p>赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）</p>

## 7.3.2 想定事故2

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>示す。また、重大事故等対策における設備と手順の関係を第4.2.1表に示す。</p> <p>想定事故2における3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、中央制御室の運転員、緊急安全対策要員及び緊急時対策本部要員で構成され、合計34名である。その内訳は以下のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う当直課長及び当直主任の2名、運転操作対応を行う運転員6名である。発電所構内に常駐している要員のうち緊急安全対策要員が20名、関係各所に通報連絡等を行う緊急時対策本部要員が6名である。この必要な要員と作業項目について第4.2.3図に示す。</p> <p>a. 使用済燃料ピット冷却機能喪失の判断及び対応</p> <p>「使用済燃料ピット水位注意」警報の発信で、使用済燃料ピット水位等のパラメータにより使用済燃料ピット水位低下を確認した場合、使用済燃料ピットへの注水操作を開始する。</p> <p>使用済燃料ピット水位低下原因調査により、使用済燃料ピット冷却配管の破断を判断した場合、使用済燃料ピット冷却系統の隔離操作を開始し、可搬式使用済燃料ピット区域周辺エリアモニタ、可搬式使用済燃料ピット水位及び使用済燃料ピット監視カメラ冷却装置の設置を行う。</p> <p>使用済燃料ピット冷却機能喪失の判断及び対応に必要な計装設備は使用済燃料ピット水位（AM用）等である。</p> <p>b. 使用済燃料ピット補給水系の故障の判断</p> <p>2次系純水系統及び燃料取替用水ピットからの注水操作を行い、使用済燃料ピット水位の上昇が確認できなければ、使用済燃料ピット補給水系の故障と判断し、使用済燃料ピット補給水系の回復操作を行う。</p>	<p>下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第4.2.1表に示す。</p> <p>想定事故2において、重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員で構成され、合計28名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、発電課長1名、発電副長1名及び運転操作対応を行う運転員3名である。発電所構内に常駐している要員のうち、通報連絡等を行う発電所対策本部要員は6名及び現場操作を行う重大事故等対応要員は17名である。必要な要員と作業項目について第4.2.3図に示す。</p> <p>※1 燃料プール代替注水系（可搬型）以外に、燃料プール代替注水系（常設配管）による対応が可能である。</p> <p>a. 燃料プール水位低下確認</p> <p>燃料プールを冷却している系統が停止すると同時に、燃料プールの冷却系の配管破断によるサイフォン現象等により燃料プール内の水の小規模な漏えいが発生し、燃料プール水位が低下することを確認する。</p> <p>燃料プールの水位低下を確認するために必要な計装設備は、使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）等である。</p> <p>(添付資料4.1.1)</p> <p>b. 燃料プールの注水機能喪失確認</p> <p>燃料プールの喪失した保有水を注水するため、補給水系による燃料プールへの注水準備を行う。中央制御室からの遠隔操作により燃料プールへの注水準備が困難な場合、燃料プールの注水機能喪失であることを確</p>	<p>概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第7.3.2.1表に示す。</p> <p>想定事故2において、重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員、災害対策要員、災害対策要員（支援）及び災害対策本部要員で構成され、合計19名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う発電課長（当直）及び副長の2名、運転操作対応を行う運転員3名である。発電所構内に常駐している要員のうち、災害対策要員が9名、災害対策要員（支援）が2名、関係各所に通報連絡等を行う災害対策本部要員は3名である。必要な要員と作業項目について第7.3.2.3図に示す。</p> <p>a. 使用済燃料ピット冷却機能喪失の判断及び対応</p> <p>使用済燃料ピット水位低警報の発信で、使用済燃料ピット水位等のパラメータにより使用済燃料ピット水位低下を確認した場合、使用済燃料ピットへの注水操作を開始する。</p> <p>使用済燃料ピット水位低下原因調査により、使用済燃料ピット冷却配管の破断を判断した場合、使用済燃料ピット冷却系統の隔離操作を開始し、使用済燃料ピット可搬型エリアモニタ、使用済燃料ピット水位（可搬型）及び使用済燃料ピット監視カメラ空冷装置の設置を行う。</p> <p>使用済燃料ピット冷却機能喪失の判断及び対応に必要な計装設備は、使用済燃料ピット水位（AM用）等である。</p> <p>(添付資料7.3.1.6)</p> <p>b. 使用済燃料ピット補給水系の故障の判断</p> <p>使用済燃料ピットの喪失した保有水を注水するため、補給水系による使用済燃料ピットへの注水準備を行う。2次系純水系統及び燃料取替用水ピットからの注水操作を行い、使用済燃料ピット水位の上昇が確認</p>	<p>体制の相違 ・シングルプラントによる相違を除けば、対応操作要員数ともに同等</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備名称の相違</p> <p>添付資料の相違（女川実績の反映） ・SPPの状態監視に関する添付資料を作成</p>

## 7.3.2 想定事故2

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>使用済燃料ピット補給水系の故障の判断に必要な計装設備は使用済燃料ピット水位（AM用）等である。</p> <p>c. 使用済燃料ピット水温上昇の確認 使用済燃料ピット冷却機能喪失により、水温が上昇していることを確認する。 使用済燃料ピット水温上昇の確認に必要な計装設備は、使用済燃料ピット温度（AM用）等である。</p> <p>d. 使用済燃料ピット注水操作  淡水タンクが使用可能であれば、屋内消火栓、屋外消火栓又はポンプ車からの注水を行う。 1次系純水タンクが使用可能であれば、1次系純水タンクからの注水操作を行う。</p> <p>淡水タンク及び1次系純水タンクが使用不能と判断した場合には、送水車を用いた海水による注水を行う。使用済燃料ピット水位は、冷却水系配管の隔離が実施できない場合は使用済燃料ピット出口配管高さに水位を維持する。</p> <p>以降、使用済燃料ピットへの注水により使用済燃料ピット水位が維持され、温度が安定していることを確認する。</p> <p>使用済燃料ピット注水操作に必要な計装設備は、使用済燃料ピット水位（AM用）等である。</p>	<p>認する。</p> <p>c. 燃料プール漏えい箇所の調査 燃料プールの水位低下に伴い発生する警報等により、燃料プールからの漏えいを認知し、原因調査を開始する。原因調査の結果、サイフォン現象による漏えいであることを判断する。</p> <p>d. 燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水  燃料プール代替注水系（可搬型）の準備は水位低下に伴う異常の認知を起点として冷却機能喪失又は注水機能喪失を確認し、開始する。準備が完了したところで、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水を開始し、燃料プール水位を回復する。</p> <p>その後は、燃料プールの冷却系を復旧するとともに、燃料プール代替注水系（可搬型）の間欠運転又は流量調整により蒸発量に応じた注水を行うことで、必要な遮蔽<sup>※</sup>を確保できる燃料プール水位より高く維持する。 燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水を確認するために必要な計装設備は、使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）等である。</p>	<p>できなければ、使用済燃料ピット補給水系の故障と判断し、使用済燃料ピット補給水系の回復操作を行う。 使用済燃料ピット補給水系の故障の判断に必要な計装設備は、使用済燃料ピット水位（AM用）等である。</p> <p>c. 使用済燃料ピット水温上昇の確認 使用済燃料ピット冷却機能喪失により、水温が上昇していることを確認する。 使用済燃料ピット水温上昇を確認するために必要な計装設備は、使用済燃料ピット温度（AM用）等である。</p> <p>d. 使用済燃料ピット注水操作</p>	<p>設備・手順の相違 ・設備構成の違いにより注水操作の優先順位が異なる</p> <p>記載方針の相違（女川実績の反映） ・注水準備の明確化</p> <p>記載方針の相違（女川実績の反映）</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 7.3.2 想定事故2

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>※2 必要な遮蔽の目安とした線量率は10mSv/hとする。</p> <p>想定事故2における原子炉建屋燃料取替床での運転員及び重大事故等対応要員による作業時間は3.5時間であり、その被ばく量は最大で35mSvとなる。</p> <p>また、現場作業員の退避は1時間以内であり、その被ばく量は10mSv以下となる。よって、被ばく量は最大でも35mSvとなるため、緊急作業時における被ばく限度の100mSvに対して余裕がある。原子炉建屋燃料取替床での作業は、燃料プール代替注水系（可搬型）を使用する場合のホース設置が想定される。</p> <p>必要な遮蔽の目安とした線量率10mSv/hは、定期検査作業時の原子炉建屋燃料取替床における線量率を考慮した値である。</p> <p>この線量率となる燃料プール水位は通常水位から約1.3m下の位置である。</p>		<p>【女川】</p> <p>評価方法の相違 ・放射線の遮蔽が維持される最低水位の考え方方が女川と泊、大飯では異なる ・具体的な水位については泊、大飯では主要解析条件の表やフローリーに記載</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 7.3.2 想定事故2

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4.2.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>想定事故2では、冷却系配管破断により使用済燃料ピット水位が、<b>使用済燃料ピット出口配管下端まで低下した後</b>のピット水温上昇、沸騰及び蒸発により水位は低下するが、燃料有効長頂部を冠水させ、未臨界を維持するために、<b>使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること</b>を評価する。</p> <p>また、評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、想定事故2における運転員等操作時間に与える影響、<b>要員の配置による他の操作に与える影響</b>、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p>	<p>4.2.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>想定事故2で想定する事故は、「1.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「サイフォン現象等により燃料プール水の小規模な喪失が発生し、燃料プールの水位が低下する事故」である。</p> <p>なお、燃料プールの保有水の漏えいを防止するため、燃料プールには排水口を設けない設計としており、また、燃料プール冷却浄化系はスキマせきを越えてスキマサージタンクに流出する水を循環させる設計とともに、燃料プールに入る配管には逆止弁を設け、配管からの漏えいがあつてもサイフォン現象による燃料プール水の流出を防止する設計としている。燃料プールに入る配管の逆止弁は動力を必要としない設計であり、信頼性は十分高いと考えられるが、本想定事故では固着を想定する。</p> <p>想定事故2では、燃料プール冷却浄化系の配管破断後、サイフォン現象による燃料プール水の漏えい並びに崩壊熱による燃料プール水温の上昇、沸騰及び蒸発によって燃料プール水位は低下する。<b>サイフォンブレーク孔による漏えい停止及び燃料プールへの注水により、燃料プール水位が放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること</b>を評価する。</p> <p>なお、燃料プール水位が放射線の遮蔽が維持される水位を確保できることで、燃料有効長頂部は冠水が維持される。未臨界については、燃料がボロン添加ステンレス鋼製ラックセルに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水密度の状態によらず臨界未満となるため、維持される。</p> <p>また、評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、想定事故2における運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料4.2.1, 4.2.2)</p>	<p>7.3.2.2 燃料損傷防止対策の有効性評価 (1) 有効性評価の方法</p> <p>想定事故2で想定する事故は、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故」である。</p> <p>なお、使用済燃料ピットの保有水の漏えいを防止するため、使用済燃料ピットには排水口を設けない設計としており、使用済燃料ピットに入る配管にはサイフォンブレークを設け、配管からの漏えいがあつてもサイフォン現象による使用済燃料ピット水の流出を防止する設計としている。</p> <p>想定事故2では、<b>使用済燃料ピット冷却系の配管破断により</b>使用済燃料ピット水位が、<b>使用済燃料ピット水淨化冷却設備入口配管下端まで低下した後</b>の<b>使用済燃料ピット水温の上昇、沸騰及び蒸発によって</b>使用済燃料ピット水位は低下するが、<b>使用済燃料ピットへの注水により、</b>使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される水位を確保できることを評価する。</p> <p>なお、<b>使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される水位を確保できることで、燃料有効長頂部は冠水が維持される。未臨界については、燃料がボロン添加ステンレス鋼製ラックに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水密度の状態によらず臨界未満となるため、維持される。</b></p> <p>また、評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、想定事故2における運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 7.3.2.5)</p>	<p>記載方針の相違(女川実績の反映) ・他の事故シーケンスグループ等に合わせて有効性評価を行う事故を最初に記載</p> <p>記載表現の相違(女川実績の反映)</p> <p>記載方針の相違(女川実績の反映)</p> <p>評価方針の相違(女川実績の反映)</p> <p>添付資料の相違(女川実績の反映) ・使用済燃料ピット冷却系配管の破断している理由を明</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 7.3.2 想定事故2

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 有効性評価の条件 想定事故2に対する初期条件も含めた主要な評価条件を第4.2.2表に示す。また、主要な評価条件について、想定事故2特有の評価条件を以下に示す。</p> <p>(添付資料1.5.7)</p> <p>a. 初期条件 想定事故2に特有の初期条件はない。</p> <p>b. 事故条件 (a) 冷却系配管の破断によって想定される初期水位 使用済燃料ピット冷却系配管の破断により使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端まで低下すると想定し、この時の使用済燃料ピット水</p>	<p>(2) 有効性評価の条件 想定事故2に対する初期条件も含めた主要な評価条件を第4.2.2表に示す。また、主要な評価条件について、想定事故2特有の評価条件を以下に示す。  なお、本評価では崩壊熱及び運転員の人数の観点から厳しい条件である原子炉運転停止中の燃料プールを前提とする。原子炉運転中の燃料プールは、崩壊熱が原子炉運転停止中の燃料プールに比べて小さく事象進展が緩やかになること、また、より多くの運転員による対応が可能であることから本評価に包絡される。</p> <p>(添付資料4.2.1)</p> <p>a. 初期条件 (a) 燃料プールの初期水位及び初期水温 燃料プールの初期水位は、通常水位とし、保有水量を厳しく見積もるため、燃料プールと隣接する原子炉ウェルとの間に設置されているプールゲートは閉を仮定する。また、燃料プールの初期水温は、運転上許容される上限の65°Cとする。 (b) 崩壊熱 燃料プールには貯蔵燃料の他に、原子炉停止後に最短時間（原子炉停止後10日）で取り出された全炉心分の燃料が一時保管されていることを想定して、燃料プールの崩壊熱は約6.7MWを用いるものとする。</p> <p>なお、崩壊熱に相当する保有水の蒸発量は約12m³/hである。</p> <p>b. 事故条件</p>	<p>(2) 有効性評価の条件 想定事故2に対する初期条件も含めた主要な評価条件を第7.3.2.2表に示す。また、主要な評価条件について、想定事故2特有の評価条件を以下に示す。  なお、本評価では崩壊熱及び運転員の人数の観点から厳しい条件である原子炉運転停止中の使用済燃料ピットを前提とする。原子炉運転中の使用済燃料ピットは、崩壊熱が原子炉運転停止中の使用済燃料ピットに比べて小さく事象進展が緩やかになること、また、より多くの運転員による対応が可能であることから本評価に包絡される。</p> <p>(添付資料6.5.7)</p> <p>a. 初期条件 (a) 事象発生前使用済燃料ピット水温 使用済燃料ピット水温の実測値に基づき、標準的な温度として40°Cとする。</p> <p>(b) 使用済燃料ピット崩壊熱 原子炉停止後に最短時間（原子炉停止後7.5日）で取り出された全炉心分の燃料及び以前から貯蔵されている使用済燃料が、使用済燃料ピットの熱負荷が最大となるような組合せで貯蔵される場合を想定して、使用済燃料ピットの熱負荷は11.508MWを用いるものとする。 なお、崩壊熱に相当する保有水の蒸発量は約19.16m³/hである。</p> <p>b. 事故条件 (a) 冷却系配管の破断によって想定される初期水位 使用済燃料ピット冷却系配管の破断により使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット水净化冷却設備入口配管下端まで低下すると想定し、この時の使用</p>	<p>確化するため、 添付資料 7.3.2.5 を作成</p> <p>記載方針の相違(女川 実績の反映) ・想定事故での評価は 運転停止中のSFPを 対象とすることは添 付資料等で説明して いたが、想定事故の本 文にその旨明記する</p> <p>記載方針の相違(女川 実績の反映) ・女川は初期水位も記 載しているが、PWRは 配管破断により初期 水位が低下するため b. 事故条件に初期水 位を記載している</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 7.3.2 想定事故2

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>位は、燃料頂部より<b>6.30m</b>とする。</p> <p>評価においては、<b>使用済燃料ピット入口配管</b>に設置されているサイフォンブレーカの効果を考慮している。 (添付資料4.1.2)</p> <p>(b) 安全機能の喪失に対する仮定 使用済燃料ピット冷却機能及び注水機能が喪失するものとする。</p> <p>(c) 外部電源 外部電源はないものとする。 外部電源がない場合と外部電源がある場合では、事象進展は同じであることから、資源の評価の観点から厳しくなる外部電源がない場合を想定する。</p>	<p>(a) 安全機能の喪失に対する仮定 燃料プールの冷却機能及び注水機能として<b>燃料プール冷却浄化系</b>、<b>残留熱除去系</b>、<b>復水補給水系</b>等の機能を喪失するものとする。</p> <p>(b) 配管破断の想定 <b>燃料プール水位</b>が最も低下する可能性のあるサイフォン現象による漏えいとして、燃料プール冷却浄化系配管※3のうち、系統最下部の配管の破断を想定する。</p> <p>※3 燃料プールに入る配管でサイフォン現象による漏えい発生の可能性のあるものは、燃料プール冷却浄化系のディフューザ配管以外になく、よって当該配管に接続される系統のうち、耐震クラスや操作の成立性等の漏えい発生時の影響を考慮して設定。 (添付資料4.2.3)</p> <p>(c) サイフォン現象による燃料プール水位の低下 燃料プール冷却浄化系配管に設置されている逆止弁については、開閉固着し、逆止弁の機能が十分に働かない状態を仮定する。このとき、サイフォン現象により燃料プールの水位は低下するが、サイフォンブレーカ孔の効果により、サイフォンブレーカ孔高さ（通常水位から0.35m下）に余裕をみた、通常水位から0.5m下までの低下にとどまるものとする。 なお、評価においては燃料プールの水位は、通常水位より0.5m下まで瞬時に低下するものとする。 (添付資料4.2.4)</p> <p>(d) 外部電源 外部電源は使用できないものと仮定する。 外部電源が使用できない場合においても、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水は可能であり、外部電源がある場合と事象進展は同</p>	<p>済燃料ピット水位は、<b>NWL-1.35m</b>（燃料頂部より約6.27m）とする。</p> <p>評価においては、<b>使用済燃料ピット水净化冷却設備出口配管</b>に設置されているサイフォンブレーカの効果を考慮している。 (添付資料7.3.2.1)</p> <p>(b) 安全機能の喪失に対する仮定 使用済燃料ピットの冷却機能及び注水機能として<b>使用済燃料ピット冷却系</b>及び<b>使用済燃料ピット補給水系</b>の機能を喪失するものとする。</p> <p>(c) 外部電源 外部電源は<b>使用できないものと仮定する</b>。 外部電源が<b>使用できない場合においても、可搬型大型送水ポンプ車</b>による<b>使用済燃料ピットへの注水</b>は<b>可能であり</b>、外部電源がある場合と事象進展は同</p>	<p>設計の相違 ・配管下端の高さが泊と大飯で異なる</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映） 【女川】 記載方針の相違 ・配管破断の想定及び低下する水位について、泊では(a)項に合わせて記載（大飯と同様）</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p>

### 7.3.2 想定事故2

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>c. 重大事故等対策に関する機器条件</p> <p>(a) 送水車による使用済燃料ピットへの注水流量 崩壊熱による蒸発水量に対して燃料損傷防止可能な流量として25m<sup>3</sup>/hを設定する。</p>	<p>同等となるが、資源の評価の観点から厳しい評価条件となる外部電源が使用できない場合を想定する。</p> <p>c. 重大事故等対策に関する機器条件</p> <p>(a) 燃料プール代替注水系（可搬型） 燃料プールへの注水は、大容量送水ポンプ（タイプI）1台を使用するものとし、崩壊熱による燃料プール水の蒸発量を上回る114m<sup>3</sup>/h<sup>※4</sup>の流量で注水する。 ※4 燃料プール代替注水系（可搬型）及び燃料プール代替注水系（常設配管）の注水容量はともに114m<sup>3</sup>/hである。</p>	<p>等となるが、資源の評価の観点から厳しい評価条件となる外部電源が使用できない場合を想定する。</p> <p>c. 重大事故等対策に関する機器条件</p> <p>(a) 可搬型大型送水ポンプ車 使用済燃料ピットへの注水は、可搬型大型送水ポンプ車1台を使用するものとし、使用済燃料ピット崩壊熱による使用済燃料ピット水の蒸発量を上回る47m<sup>3</sup>/hの流量で注水する。</p>	
<p>d. 重大事故等対策に関する操作条件</p> <p>運転員等操作に関する条件として、「1.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 送水車による注水は、事象発生の確認及び移動必要な時間等を考慮して、事象発生の5.2時間後に開始するものとする。</p>	<p>d. 重大事故等対策に関する操作条件</p> <p>運転員等操作に関する条件として、「1.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水準備操作は、運転員及び重大事故等対応要員の移動、注水準備に必要な時間等を考慮して、事象発生10時間までに完了するが、燃料プールへの注水操作は事象発生13時間後から開始する。</p>	<p>d. 重大事故等対策に関する操作条件</p> <p>運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。</p> <p>(a) 可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水準備操作は、災害対策要員及び災害対策要員（支援）の移動、注水準備に必要な時間等を考慮して、事象発生4.4時間までに完了するが、使用済燃料ピットへの注水操作は使用済燃料ピットの水温が100°Cに到達することにより使用済燃料ピット水位が低下し始める事象発生約5.8時間後から開始する。</p>	
<p>(3) 有効性評価の結果 想定事故2の事象進展を第4.2.2図に示す。</p>	<p>(3) 有効性評価の結果 想定事故2における燃料プール水位の推移を第4.2.4図に、燃料プール水位と線量率の関係を第4.2.5図に示す。</p>	<p>(3) 有効性評価の結果 想定事故2の事象進展を第7.3.2.2図に示す。</p>	
<p>a. 事象進展</p> <p>事象発生後、使用済燃料ピット冷却系の配管破断により使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管下端まで低下した後、使用済燃料ピット水温が徐々に上昇し、約11時間で100°Cに到達し、使用済燃料ピット水位は緩慢に低下する。その後、使用済燃料ピット</p>	<p>a. 事象進展</p> <p>燃料プール冷却浄化系配管の破断発生後、サイフォン現象によって、燃料プール水は漏えいし、燃料プール水位は通常水位から0.5m 下まで低下する。スキマセキを越える水がなくなるためスキマサージタンクの水位低下又は燃料プールの水位低下に伴い発生する警報</p>	<p>a. 事象進展</p> <p>事象発生後、使用済燃料ピット冷却系の配管破断により使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット水净化冷却設備入口配管下端まで低下した後、使用済燃料ピット水温が徐々に上昇し、約5.8時間で100°Cに到達し、使用済燃料ピット水位は緩慢に低下する。その後、使</p>	

## 7.3.2 想定事故2

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>水位が放射線の遮蔽が維持できる最低水位まで低下するのは、第4.2.4図に示すとおり事象発生の約1.8日後である。</p> <p>事故を検知し、送水車による注水を開始できる時間は、事象発生の5.2時間後であることから、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持できる最低水位まで低下するのに要する時間である事象発生の約1.8日後に対して十分な時間余裕がある。</p> <p>使用済燃料ピットの崩壊熱による蒸発水量を上回る容量の送水車を整備していることから、使用済燃料ピット水位を回復させ維持することができる。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料4.2.1)</p>	<p>により異常を認知する。使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）等により、燃料プールからの漏えいが発生したこと及びサイフォンブレーキ孔によりサイフォン現象による漏えいが停止したことを確認する。また、燃料プールの喪失した保有水を注水するため、補給水系による水の注水準備を行うが補給水系が使用不可能な場合、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水準備を行う。</p> <p>燃料プールの冷却機能が喪失した後、燃料プール水温は約5°C/hで上昇し、事象発生から約7時間後に100°Cに達する。その後、蒸発により燃料プール水位は低下し始めるが、事象発生から13時間経過した時点で燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水を開始すると、燃料プール水位は回復する。</p> <p>その後は、燃料プールの冷却機能を復旧するとともに、燃料プール代替注水系（可搬型）により、蒸発量に応じた量を燃料プールに注水することで、燃料プール水位を維持する。</p> <p style="text-align: right;">b. 評価項目等</p> <p>燃料プール水位は、第4.2.4図に示すとおり、通常水位から約0.89m下まで低下するにとどまり、燃料有効長頂部は冠水維持される。燃料プール水温については、約7時間で沸騰し、その後100°C付近で維持される。</p> <p>また、第4.2.5図に示すとおり、燃料プール水位が通常水位から約0.89m下の水位となった場合の線量率は、約<math>8.9 \times 10^{-1}</math>mSv/hであり、必要な遮蔽の目安とする10mSv/hと比べて低いことから、この水位において放射線の遮蔽は維持される。</p> <p>なお、線量率の評価点は、原子炉建屋燃料取替床の床付近としている。</p> <p>燃料プールでは燃料がボロン添加ステンレス鋼製ラックセルに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水密度の状態によらず臨界未満となるため、本事象においても未臨界は維持される。</p>	<p>用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位まで低下するのは、第7.3.2.2図に示すとおり事象発生の約1.0日後である。</p> <p>事故を検知し、可搬型大型送水ポンプ車による注水を開始できる時間は、事象発生の4.4時間後であることから、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位まで低下するのに要する時間である事象発生の約1.0日後に対して十分な時間余裕がある。</p> <p>使用済燃料ピット崩壊熱による蒸発水量を上回る容量の可搬型大型送水ポンプ車を整備していることから、使用済燃料ピット水位を回復させ維持することができる。</p> <p>その後は、使用済燃料ピットの冷却機能を復旧するとともに、可搬型大型送水ポンプ車により、蒸発量に応じた量を使用済燃料ピットに注水することで、使用済燃料ピット水位を維持する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料7.3.2.2)</p>	<p>の差異により、100°C到達時間及び遮蔽が維持できる最低水位までの水位低下時間が異なる</p> <p>記載方針の相違（女川実績の反映）</p>
<p>b. 評価項目等</p> <p>使用済燃料ピットの崩壊熱による蒸発水量を上回る容量の送水車を整備しており、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持できる最低水位に到達するまでに注水を開始できることから、燃料有効長頂部は冠水している。また、放射線の遮蔽が維持される水位を確保できる。</p> <p>使用済燃料ピットは、通常ほう酸水で満たされているが、純水で満たされた状態で、最も反応度の高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定しても実効増倍率はAエリアで約0.953、Bエリアで約0.970であり、未臨界性を確保できる設計としている。純水で満たされた状態で使用済燃料ピット内の水温が上昇し沸騰状態</p>	<p>燃料プール水位は、第4.2.4図に示すとおり、通常水位から約0.89m下まで低下するにとどまり、燃料有効長頂部は冠水維持される。燃料プール水温については、約7時間で沸騰し、その後100°C付近で維持される。</p> <p>また、第4.2.5図に示すとおり、燃料プール水位が通常水位から約0.89m下の水位となった場合の線量率は、約<math>8.9 \times 10^{-1}</math>mSv/hであり、必要な遮蔽の目安とする10mSv/hと比べて低いことから、この水位において放射線の遮蔽は維持される。</p> <p>なお、線量率の評価点は、原子炉建屋燃料取替床の床付近としている。</p> <p>燃料プールでは燃料がボロン添加ステンレス鋼製ラックセルに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水密度の状態によらず臨界未満となるため、本事象においても未臨界は維持される。</p>	<p>使用済燃料ピットは、通常ほう酸水で満たされているが、純水で満たされた状態で、最も反応度の高い新燃料を設備容量分収容した場合を想定しても実効増倍率は約0.970であり、未臨界性を確保できる設計としている。純水で満たされた状態で使用済燃料ピット内の水温が上昇し沸騰状態となり、水密度が低下する場合</p>	<p>設計の相違 ・燃料及びラック仕様等の差異により、実効</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

## 7.3.2 想定事故2

		灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容	赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違） 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違） 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
となり、水密度が低下する場合でも、使用済燃料ピット水位が維持されている状態では中性子は減速不足状態であるため、実効倍率は低下し、使用済燃料ピットの未臨界は維持される。		でも、使用済燃料ピット水位が維持されている状態では中性子は減速不足状態であるため、実効倍率は低下し、使用済燃料ピットの未臨界は維持される。	増倍率が異なる ・大飯のSFPラックはAエリアがステンレス鋼製ラック、Bエリアがボロン添加ステンレス鋼製ラックであることから両エリアの評価結果を示している。泊は両ピットともボロン添加ステンレス鋼製ラックであるため、評価結果が異なる燃料貯蔵体数が多いB-使用済燃料ピットの評価結果のみを示している。
事象発生の5.2時間後から送水車による注水を行うことで、事象発生の5.2時間後には使用済燃料ピット出口配管下端で水位を維持できることから、水位及び温度は安定し、安定状態に至る。その後も送水車による注水を行うことで、安定状態を維持できる。	事象発生13時間後から燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水を行うことで燃料プール水位は回復し、その後に蒸発量に応じた燃料プールへの注水を継続することで安定状態を維持できる。	事象発生4.4時間後までに可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水準備が完了するため、使用済燃料ピットの水位が低下し始める事象発生約5.8時間後から蒸発量に応じた使用済燃料ピットへの注水を継続することで、使用済燃料ピット水净化冷却設備入口配管下端で水位を維持できることから、安定状態を維持できる。	設計の相違 ・注水開始時間の相違 記載方針の相違 ・泊はSFP水が沸騰を開始する前までに注水準備が完了するため水位が低下せず、女川(水位が低下している状態から注水し水位が回復)と状況が異なる。このため、泊と同じ状況である島根と同様の記載とした。 記載方針の相違(女川実績の反映)
(添付資料4.1.2、4.2.2)	本評価では、「1.2.3.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1)から(3)の評価項目について、対策の有効性を確認した。  (添付資料4.1.5、4.2.5)	本評価では、「6.2.3.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1)から(3)の評価項目について、対策の有効性を確認した。	(添付資料7.3.1.2、7.3.2.3)

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 7.3.2 想定事故2

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4.2.3 評価条件の不確かさの影響評価</p> <p>評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響、要員の配置による他の操作に与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。</p> <p>想定事故2は、送水車による使用済燃料ピットへの注水操作により、使用済燃料ピット水位の低下を抑制することが特徴である。</p> <p>また、送水車による使用済燃料ピットへの注水操作は、事象発生を起点とする操作であるため、不確かさの影響を確認する運転員等操作はない。</p> <p>(1) 評価条件の不確かさの影響評価</p> <p>a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第4.2.2表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等の最確値とした場合の影響を評価する。また、評価条件の設定に当たっては、原則、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定としている。その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる崩壊熱及び初期水温の影響評価の結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>崩壊熱を最確値とした場合、評価条件で設定している崩壊熱より小さくなるため使用済燃料ピット水温の上昇が緩やかになり、水位低下が遅くなるが、使用済燃料ピット水温及び水位を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p>	<p>4.2.3 評価条件の不確かさの影響評価</p> <p>評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。</p> <p>想定事故2では、サイフォン現象等により燃料プール内の水の小規模な喪失が発生し、燃料プールの水位が低下することが特徴である。</p> <p>また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作とする。</p> <p>(1) 評価条件の不確かさの影響評価</p> <p>a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第4.2.2表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等、最確条件とした場合の影響を評価する。また、評価条件の設定に当たっては、原則、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定があることから、その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる項目に関する影響評価の結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>初期条件の燃料の崩壊熱は、評価条件の約6.7MWに対して最確条件は約6.4MW以下であり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、評価条件で設定している燃料の崩壊熱より小さくなるため、燃料プール水温の上昇及び水位の低下は緩和されるが、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作は燃料の崩壊熱に応じた対応をとるものではなく、注水操作は燃料プール水位の低下に伴う異常の認知を起点とした冷却機能喪失又は注水機能喪失の確認を起点とするものであること</p>	<p>7.3.2.3 評価条件の不確かさの影響評価</p> <p>評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。</p> <p>想定事故2は、サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下することが特徴である。</p> <p>また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水操作とする。</p> <p>(1) 評価条件の不確かさの影響評価</p> <p>a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件</p> <p>初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関連する機器条件は、第7.3.2.2表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等、最確条件とした場合の影響を評価する。また、評価条件の設定に当たっては、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定があることから、その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる使用済燃料ピット崩壊熱及び初期水温並びに使用済燃料ピットに隣接するピットの状態に関する影響評価の結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>初期条件の使用済燃料ピット崩壊熱を最確条件とした場合、評価条件で設定している使用済燃料ピット崩壊熱より小さくなるため使用済燃料ピット水温の上昇が緩やかになり、水位低下が遅くなるが、使用済燃料ピット水温及び水位を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p>	<p>評価方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>記載方針の相違（女川実績の反映）</p> <p>・操作の特徴ではなく事故の特徴について記載</p> <p>記載表現の相違（女川実績の反映）</p> <p>・女川の他事象の記載を参考に「原則」を削除</p> <p>評価方針の相違</p> <p>・泊は隣接するピットの状態の変動の影響を記載（伊方と同様）</p>

## 7.3.2 想定事故2

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>初期水温を<b>最確値</b>とした場合、使用済燃料ピット水温が変動するが、使用済燃料ピット水温を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p>	<p>から、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>初期条件の燃料プール水温は、評価条件の65°Cに対して最確条件は約27°C～約43°Cであり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、評価条件で設定している燃料プールの初期水温より低くなり、沸騰開始時間は遅くなるため、時間余裕が長くなるが、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作は燃料プール水の初期水温に応じた対応をとるものではなく、注水操作は燃料プール水位の低下に伴う異常の認知を起点とした冷却機能喪失又は注水機能喪失の確認を起点とするものであることから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>初期条件の燃料プール水位は、評価条件の通常水位に対して最確条件は通常水位付近であり、評価条件の不確かさとして最確条件とした場合は、評価条件での初期水位は通常水位を設定しているため、通常水位より低い水位の変動を考慮した場合、燃料プール水位が燃料有効長頂部まで低下する時間及び燃料プール水位の低下による異常の認知の時間は短くなるが、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作は初期水位に応じた対応をとるものではなく、注水操作は燃料プール水位の低下に伴う異常の認知を起点とした冷却機能喪失又は注水機能喪失の確認を起点とするものであることから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>初期に地震起因のスロッシングが発生した場合、燃料プール水位の低下により原子炉建屋燃料取替床の線量率が上昇するものの、燃料プール水位が通常水位から放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間は事象発生から約18時間後（10mSv/hの場合）であり、事象発生から13時間後までに燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水が可能であることから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>初期条件のプールゲートの状態は、評価条件のプールゲート閉に対して最確条件はプールゲート開であり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした</p>	<p><b>初期条件</b>の初期水温は、評価条件の40°Cに対して最確条件は装荷炉心毎に異なり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、使用済燃料ピット水温が変動するが、使用済燃料ピット水温を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p>	<p>記載方針の相違（女川実績の反映）</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 7.3.2 想定事故2

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
(b) 評価項目となるパラメータに与える影響  崩壊熱を最確値とした場合、評価条件で設定している崩壊熱より小さくなるため、使用済燃料ピット水温の上昇が緩やかになる。したがって、使用済燃料ピット水位の低下が遅くなり、放射線の遮蔽が維持できる最低水位に到達するまでの時間に対する余裕が大きくなり、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。  初期水温の変動を考慮し、評価条件で設定している初期水温より高い場合、使用済燃料ピット水温の上昇は早くなるが、放射線の遮蔽が維持できる最低水位に到達するまでの時間は事象発生の約1.8日後と長時間であることから、初期水温の変動が評価項目	<p>場合は、保有水量がプールゲート閉時と比べ1.8倍程度となり、燃料プール水温の上昇及び蒸発による燃料プール水位の低下は緩和されるが、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作はプールゲートの状態に応じた対応をとるものではなく、注水操作は燃料プール水位の低下に伴う異常の認知を起点とした冷却機能喪失又は注水機能喪失の確認を起点とするものであることから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p>配管破断の想定及びサイフォン現象による燃料プール水位の低下量は、破断面積及び弁の開口面積に応じて水位低下速度が変動するが、本評価では、サイフォンブレーク孔による漏えい停止を考慮しており、燃料プール水位が通常水位より0.5m下まで瞬時に低下するものとしていることから、事象進展に影響はなく、また、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作は水位低下速度に応じた対応をとるものではなく、注水操作は燃料プール水位の低下に伴う異常の認知を起点とした冷却機能喪失又は注水機能喪失の確認を起点とするものであることから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料4.1.7, 4.2.6)</p>	<p>済燃料ピット水位の低下は早くなるが、使用済燃料ピット水位を起点とする操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。</p>	を記載（伊方と同様）
(b) 評価項目となるパラメータに与える影響  初期条件の燃料の崩壊熱は、評価条件の約6.7MWに対して最確条件は約6.4MW以下であり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、評価条件で設定している燃料の崩壊熱より小さくなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。	<p>初期条件の燃料プール水温は、評価条件の65°Cに対して最確条件は約27°C～約43°Cであり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、評価条件で設定している燃料プール水温より低くなるため、沸騰開始時間は遅くなり、燃料プール水位の低</p>	<p>(b) 評価項目となるパラメータに与える影響  初期条件の使用済燃料ピット崩壊熱を最確条件とした場合、評価条件で設定している使用済燃料ピット崩壊熱より小さくなるため、使用済燃料ピット水温の上昇が緩やかになる。したがって、使用済燃料ピット水位の低下が遅くなり、放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間に対する余裕が大きくなり、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>初期条件の初期水温は、評価条件の40°Cに対して最確条件は装荷炉心毎に異なり、評価条件の不確かさとして、初期水温の変動を考慮し、評価条件で設定している初期水温より高い場合、使用済燃料ピット水温の上昇は早くなるが、放射線の遮蔽が維持され</p>	記載方針の相違（女川実績の反映） 評価結果の相違 ・差異理由は前述ど

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 7.3.2 想定事故2

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
目となるパラメータに与える影響は小さい。	<p>下は緩和されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>また、自然蒸発、燃料プールの水温及び温度上昇の非一様性により、評価で想定している沸騰による燃料プール水位の低下開始時間より早く燃料プール水位の低下が始まることも考えられる。しかし、自然蒸発による影響は沸騰による水位の低下と比べて僅かであり、気化熱により燃料プール水は冷却される。さらに、燃料プール水温の非一様性も沸騰開始後の気泡上昇を駆動力とした対流により影響が小さくなることが考えられる。</p> <p>仮に、事象発生直後から沸騰による燃料プール水位の低下が開始すると想定した場合、燃料プール水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間は事象発生から約10時間後（10mSv/hの場合）となり、それ以降は原子炉建屋燃料取替床の線量率が10mSv/hを超えることから、その現場における長時間の作業は困難となる。ただし、屋外から燃料プール代替注水系（常設配管）による燃料プールへの注水操作が実施可能であることから、現場操作に必要な遮蔽は維持される。事象発生13時間後から燃料プール代替注水系（常設配管）による燃料プールへの注水を実施することにより、燃料プール水位が原子炉建屋燃料取替床の放射線の遮蔽維持に必要な最低水位まで回復する時間は事象発生から約14時間後（10mSv/hの場合）となる。また、燃料プール水位が燃料有効長頂部まで低下する時間は事象発生から3日以上あり、事象発生から13時間後までに燃料プール代替注水系（常設配管）による注水が可能であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>初期条件の燃料プール水位は、評価条件の通常水位に対して最確条件は通常水位付近であり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、評価条件での初期水位は通常水位を設定しているため、その変動を考慮した場合、燃料プール水位が通常水位から燃料有効長頂部まで低下する時間は短くなるが、仮に初期水位を水位低警報レベル（通常水位が</p>	<p>れる最低水位に到達するまでの時間は事象発生の約1.0日後と長時間を要することから、初期水温の変動が評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p>	おり（8ページ参照）

また、使用済燃料ピットの初期水温を使用済燃料ピットポンプ1台故障時の使用済燃料ピット水平均温度の上限である65°Cとして評価した結果、事象発生から使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持できる最低水位まで低下するのに要する時間は、初期水温40°Cの場合と比較して約0.2日短い約1.6日となるが、送水車による使用済燃料ピットへの注水

また、使用済燃料ピットの初期水温を使用済燃料ピットポンプ1台故障時の使用済燃料ピット水平均温度の上限である65°Cとして評価した結果、事象発生から使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位まで低下するのに要する時間は、初期水温40°Cの場合と比較して約0.1日短い約0.9日となるが、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 7.3.2 想定事故2

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
は、事象発生の5.2時間後から可能となることから、十分な操作時間余裕があり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。	<p>ら約0.17m下）※5とした場合であっても、漏えいにより瞬時に水位が低下しサイフォンブレーク孔により通常水位から0.5m下で停止するとしているから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。</p> <p>初期に地震起因のスロッシングが発生した場合、燃料プール水位の低下により原子炉建屋燃料取替床の線量率が上昇するものの、放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間は事象発生から約18時間後（10mSv/hの場合）、燃料有効長頂部まで低下する時間は事象発生から3日以上あり、事象発生から13時間後までに燃料プール代替注水系（可搬型）による注水が可能であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>初期条件のプールゲートの状態は、評価条件のプールゲート閉に対して最確条件はプールゲート開であり、評価条件の不確かさとして、最確条件とした場合は、保有水量がプールゲート閉時と比べ1.8倍程度となり、燃料プール水温の上昇及び蒸発による燃料プール水位の低下は緩和されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p>配管破断の想定及びサイフォン現象による燃料プール水位の低下は、破断面積及び弁の開口面積に応じて水位低下速度が変動するが、本評価では、サイフォンブレーク孔による漏えい停止を考慮しており、燃料プール水位が通常水位より0.5m下まで瞬時に低下するものとしていることから、事象進展に影響はなく、評価項目となるパラメータに与える影響はない。</p> <p>※5 使用済燃料プール水位／温度（ヒートサーモ式）及び使用済燃料プール水位／温度（ガイドバルス式）の水位低の警報設定値：通常水位－165mm (添付資料4.2.3, 4.2.6)</p>	<p>ピットへの注水は、事象発生の4.4時間後から可能となることから、十分な操作時間余裕があり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>初期条件の使用済燃料ピットに隣接するピットの状態の変動を考慮し、使用済燃料ピットと燃料取替キャナル及び燃料検査ピットを切り離した状態として評価した結果、事象発生から使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位まで低下する時間は、使用済燃料ピットと燃料取替用キャナル及び燃料検査ピットを接続した状態とした場合と比較して約0.1日短い約0.9日となるが、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水は、事象発生の4.4時間後から可能となることから、十分な操作時間余裕があり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p>	<p>設計の相違 ・差異理由は前述どおり（8ページ参照）</p> <p>評価方針の相違 ・泊は隣接するピットの状態の変動の影響を記載（伊方と同様）</p>

## 7.3.2 想定事故2

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>なお、<b>使用済燃料ピット内では、わずかであるが常に蒸発現象が起きており、使用済燃料ピット内の水温上昇過程で沸騰にいたらなくても蒸発により水位は少しづつ低下している。</b></p> <p>この影響を考慮し、100°Cの水が沸騰により蒸発する時間のみで評価した場合、事象発生から使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持できる最低水位まで低下するのに要する時間は、初期水温40°Cの場合と比較して<b>約0.5日短い約1.3日</b>となるが、<b>送水車による使用済燃料ピットへの注水は、事象発生の5.2時間</b>後から可能となることから、十分な操作時間余裕があり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>b. 操作条件</p> <p>操作条件の不確かさとして、<b>評価条件の不確かさ</b>が運転員等操作時間に与える影響及び評価上の操作開始時間と実際に見込まれる操作開始時間等の操作時間の変動を考慮して、要員の配置による他の操作に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響を確</p>	<p>【P14から再掲】</p> <p>また、自然蒸発、燃料プールの水温及び温度上昇の非一様性により、評価で想定している沸騰による燃料プール水位の低下開始時間より早く燃料プール水位の低下が始まることも考えられる。しかし、自然蒸発による影響は沸騰による水位の低下と比べて僅かであり、気化熱により燃料プール水は冷却される。さらに、燃料プール水温の非一様性も沸騰開始後の気泡上昇を駆動力とした対流により影響が小さくなることが考えられる。</p> <p>仮に、事象発生直後から沸騰による燃料プール水位の低下が開始すると想定した場合、燃料プール水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間は事象発生から約10時間後(10mSv/hの場合)となり、それ以降は原子炉建屋燃料取替床の線量率が10mSv/hを超えることから、その現場における長時間の作業は困難となる。ただし、屋外から燃料プール代替注水系（常設配管）による燃料プールへの注水操作が実施可能であることから、現場操作に必要な遮蔽は維持される。事象発生13時間後から燃料プール代替注水系（常設配管）による燃料プールへの注水を実施することにより、燃料プール水位が原子炉建屋燃料取替床の放射線の遮蔽維持に必要な最低水位まで回復する時間は事象発生から約14時間後(10mSv/hの場合)となる。また、燃料プール水位が燃料有効長頂部まで低下する時間は事象発生から3日以上あり、事象発生から13時間後までに燃料プール代替注水系（常設配管）による注水が可能であることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>b. 操作条件</p> <p>操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価項</p>	<p>なお、<b>自然蒸発、使用済燃料ピット水温及び温度の上昇の非一様性により、評価で想定している沸騰による使用済燃料ピット水位低下開始時間より早く使用済燃料ピット水位の低下が始まることも考えられる。しかし、自然蒸発による影響は沸騰による水位の低下と比べて僅かであり、気化熱により使用済燃料ピット水は冷却される。さらに、使用済燃料ピット水温の非一様性も沸騰開始後の気泡上昇を駆動力とした対流により影響が小さくなることが考えられる。</b></p> <p>仮に事象発生直後から沸騰による使用済燃料ピット水位の低下が開始すると想定し、100°Cの水が沸騰により蒸発する時間のみで評価した場合、事象発生から使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽が維持される最低水位まで低下するのに要する時間は、初期水温40°Cの場合と比較して<b>約0.3日短い約0.7日</b>となるが、<b>可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水は、事象発生の4.4時間</b>後から可能となることから、十分な操作時間余裕があり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>b. 操作条件</p> <p>操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価項</p>	<p>記載方針の相違(女川実績の反映)</p> <p>評価結果の相違 設計の相違 ・差異理由は前述どおり（8ページ参照）</p> <p>評価方針の相違(女川実績の反映)</p>

## 7.3.2 想定事故2

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
認する。	<p>目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>操作条件の燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作は、評価上の操作開始時間として事象発生から13時間後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、当該操作は燃料プールの冷却機能喪失又は注水機能喪失による異常の認知を起点として実施する大容量送水ポンプ（タイプI）の設置作業終了後から開始するものであり、これを含めても準備操作にかかる時間は10時間を想定していることから、実態の操作開始時間は想定している事象発生から13時間後より早まる可能性があり、運転員等操作時間に対する余裕は大きくなる。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料4.2.6)</p>	<p>目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。</p> <p>(a) 運転員等操作時間に与える影響</p> <p>操作条件の可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水操作は、評価上の操作開始時間として事象発生から約5.8時間後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、注水準備操作が想定より短い時間で完了することで操作開始時間が早まる可能性があることから、運転員等操作時間に対する余裕は大きくなる。</p>	
(b) 評価項目となるパラメータに与える影響	<p>操作条件の燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作は、運転員等操作時間に与える影響として、評価上の操作完了時間に対して、実際に見込まれる操作完了時間が早くなる可能性がある。この場合、放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間余裕は、注水操作に対して約18時間（10mSv/hの場合）と操作に対して十分な時間余裕があることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料4.2.6)</p>	<p>操作条件の可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水操作は、運転員等操作時間に与える影響として、評価上の操作完了時間に対して、実際に見込まれる操作完了時間が早くなる可能性がある。この場合、放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間余裕は、注水操作に対して約1.0日と操作に対して十分な時間余裕があることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。</p>	
(2) 操作時間余裕の把握	<p>(2) 操作時間余裕の把握</p> <p>操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内での操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。</p> <p>操作条件の燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作は、放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間が事象発生から約18時間後（10mSv/hの場合）、燃料プール水位が燃料有効長頂部ま</p>	<p>(2) 操作時間余裕の把握</p> <p>操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内での操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。</p> <p>操作条件の可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水操作の操作時間余裕は、「7.3.2.2(3) 有効性評価の結果」に示すとおり、放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間が事象発生の約1.0</p>	

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 7.3.2 想定事故2

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>時間である事象発生の<u>5.2時間</u>後に対して十分な操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>(3) まとめ 評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び要員の配置による他の操作に与える影響を確認した。その結果、評価条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、<u>運転員等による送水車を用いた注水</u>により、<u>使用済燃料ビット水位を確保することで</u>、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において操作時間余裕がある。<u>また、要員の配置による他の操作に与える影響はない。</u> (添付資料4.2.3)</p>	<p>で低下する時間が事象発生から3日以上であり、事故を検知して注水を開始するまでの時間は事象発生から13時間後と設定していることから、時間余裕がある。 (添付資料4.2.6)</p> <p>(3) まとめ 評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認した。その結果、評価条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間には時間余裕がある。</p>	<p>日後であり、<u>可搬型大型送水ポンプ車</u>による注水準備操作は事象発生の<u>1.4時間</u>後に完了することから、時間余裕がある。</p> <p>(3) まとめ 評価条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び<u>操作時間余裕</u>を確認した。その結果、評価条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。</p> <p>この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間には時間余裕がある。 (添付資料7.3.2.4)</p>	<p>設計の相違</p> <p>評価方針の相違(女川実績の反映)</p> <p>記載表現の相違(女川実績の反映)</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 7.3.2 想定事故2

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4.2.4 必要な要員及び資源の評価</p> <p>(1) 必要な要員の評価</p> <p>想定事故2において、<b>3号炉及び4号炉同時の重大事故等対策時に必要な要員は、「4.2.1(3) 燃料損傷防止対策」に示すとおり34名である。したがって、「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」に示す重大事故等対策要員74名</b>で対処可能である。</p>	<p>4.2.4 必要な要員及び資源の評価</p> <p>(1) 必要な要員の評価</p> <p>想定事故2において、重大事故等対策時における必要な要員は、「4.2.1(3) 燃料損傷防止対策」に示すとおり<b>28名</b>である。「6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員の<b>28名</b>で対処可能である。</p> <p>なお、今回評価した<b>原子炉停止中</b>ではなく、原子炉運転中を想定した場合、事象によっては、原子炉における重大事故又は重大事故に至るおそれのある事故の対応と、想定事故2の対応が重複することも考えられる。しかし、原子炉運転中を想定した場合、燃料プールに貯蔵されている燃料の崩壊熱が低いため、操作時間余裕が十分長くあり（原子炉運転開始直後を考慮しても燃料プール水が100°Cに到達するまで最低でも<b>1日以上</b>）、原子炉における重大事故又は重大事故に至るおそれのある事故の対応が収束に向かっている状態での対応となるため、中央制御室の運転員、<b>発電所対策本部要員</b>及び<b>重大事故等対応要員</b>により対応可能である。</p> <p>(2) 必要な資源の評価</p> <p>想定事故2において、必要な水源、燃料及び電源は、「4.1 想定事故1」と同様である。</p>	<p>7.3.2.4 必要な要員及び資源の評価</p> <p>(1) 必要な要員の評価</p> <p>想定事故2において、重大事故等対策時における必要な要員は、「7.3.2.1(3) 燃料損傷防止対策」に示すとおり<b>19名</b>である。「7.5.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）の<b>33名</b>で対処可能である。</p> <p>なお、今回評価した原子炉の運転停止中ではなく、原子炉運転中を想定した場合、事象によっては、原子炉における重大事故又は重大事故に至るおそれのある事故の対応と、想定事故2の対応が重複することも考えられる。しかし、原子炉運転中を想定した場合、使用済燃料ピットに貯蔵されている燃料の崩壊熱が低いため、操作時間余裕が十分長くあり（原子炉運転開始直後を考慮しても使用済燃料ピット水が100°Cに到達するまで最低でも半日以上）、原子炉における重大事故又は重大事故に至るおそれのある事故の対応が収束に向かっている状態での対応となるため、中央制御室の運転員、<b>災害対策本部要員</b>、<b>災害対策要員</b>及び<b>災害対策要員（支援）</b>により対応可能である。</p> <p>(2) 必要な資源の評価</p> <p>想定事故2において、必要な水源、燃料及び電源は、「7.3.1 想定事故1」と同様である。</p>	<p>最新知見の反映（女川実績の反映） ・原子炉が運転中に重大事故等が発生しても想定事故の対応が可能なことを、想定事故の本文にその旨明記する</p> <p>【女川】 評価結果の相違 ・必要な資源の評価は泊と大飯は想定事故1と同様のため記載を省略しているが、女川は想定事故1と評価結果が異なるため記載している</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

## 7.3.2 想定事故2

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	<p>大容量送水ポンプ（タイプI）を用いた燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水については、保守的に事象発生直後からの大容量送水ポンプ（タイプI）の運転を想定すると、7日間の運転継続に約32kLの軽油が必要となる。</p> <p>常設代替交流電源設備については、重大事故等対応に必要な電源供給は行わないものの、外部電源喪失により自動起動することから、保守的に事象発生後24時間、緊急用電気品建屋への電源供給を想定した場合、約25kLの軽油が必要となる。</p> <p>軽油タンク（約755kL）及びガスタービン発電設備軽油タンク（約300kL）にて合計約1,055kLの軽油を保有しており、これらの使用が可能であることから、非常用ディーゼル発電機等による電源供給、大容量送水ポンプ（タイプI）による燃料プール代替注水系（可搬型）の運転について、7日間の継続が可能である。</p> <p>緊急時対策所への電源供給については、保守的に事象発生直後からの電源車（緊急時対策所用）の運転を想定すると、7日間の運転継続に約17kLの軽油が必要となるが、緊急時対策所軽油タンク（約18kL）の使用が可能であることから、7日間の継続が可能である（合計使用量約809kL）。</p> <p>c. 電源</p> <p>外部電源は使用できないものと仮定し、非常用ディーゼル発電機等によって給電を行うものとする。</p> <p>重大事故等対策時に必要な負荷は、非常用ディーゼル発電機等の負荷に含まれることから、非常用ディーゼル発電機等による電源供給が可能である。</p> <p>また、緊急時対策所への電源供給を行う電源車（緊急時対策所用）についても、必要負荷に対しての電源供給が可能である。</p>		

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

灰色：女川2号炉の記載のうち、BWR固有の設備や対応手段であり、泊3号炉と比較対象とならない記載内容

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 7.3.2 想定事故2

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p><b>4.2.5 結論</b></p> <p>想定事故2では、使用済燃料ピット冷却系の配管破断によるサイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な漏えいが発生するとともに、注水機能の喪失が重疊するため、やがて燃料は露出し、損傷に至ることが特徴である。</p> <p>想定事故2に対する燃料損傷防止対策としては、短期対策及び長期対策として、送水車による使用済燃料ピットへの注水手段を整備している。</p> <p>想定事故2について有効性評価を行ったところ、送水車により使用済燃料ピットへ注水することにより、使用済燃料ピット水位を回復させ維持することができる。</p> <p>その結果、燃料有効長頂部が冠水し、放射線の遮蔽が維持される水位を確保できるとともに、未臨界を維持することができることを確認した。また、長期的には使用済燃料ピット水位及び温度が安定した状態を維持できる。</p> <p>評価条件の不確かさについて操作への影響を含めて確認した結果、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作が遅れた場合でも操作時間余裕があることを確認した。</p> <p>重大事故等対策要員は、想定事故2における重大事故等対策の実施に必要な要員を満足している。また、必要な水源、燃料及び電源については、「4.1 想定事故1」と同様であり供給可能である。</p> <p>以上のことから、送水車による使用済燃料ピットへの注水の燃料損傷防止対策は、「想定事故2」に対して有効である。</p>	<p><b>4.2.5 結論</b></p> <p>想定事故2では、燃料プールに入る配管からの漏えいが発生した際に逆止弁の機能が十分に働かず、サイフォン現象等による燃料プール水の小規模な喪失が発生し、かつ、燃料プールへの水の注水にも失敗して燃料プール水位が低下することで、やがて燃料が露出し燃料損傷に至ることが特徴である。</p> <p>想定事故2に対する燃料損傷防止対策としては、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水手段を整備している。</p> <p>想定事故2について有効性評価を実施した。</p> <p>上記の場合においても、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水により、燃料プール水位を回復し維持することができることから、放射線の遮蔽が維持され、かつ、燃料損傷することはない。</p> <p>また、燃料プールでは燃料がボロン添加ステンレス鋼製ラックセルに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水密度の状態によらず臨界未満となるため、未臨界は維持される。</p> <p>その結果、燃料有効長頂部の冠水、放射線の遮蔽が維持される水位の確保及び未臨界を維持できることから、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。</p> <p>評価条件の不確かさについて確認した結果、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要員にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>以上のことから、燃料プール代替注水系（可搬型）による燃料プールへの注水等の燃料損傷防止対策は、想定事故2に対して有効である。</p>	<p><b>7.3.2.5 結論</b></p> <p>想定事故2では、使用済燃料ピットに入る配管からの漏えいが発生した際に、サイフォン現象等による使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、かつ、使用済燃料ピットへの水の注水にも失敗して使用済燃料ピット水位が低下することで、やがて燃料は露出し燃料損傷に至ることが特徴である。</p> <p>想定事故2に対する燃料損傷防止対策としては、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水手段を整備している。</p> <p>想定事故2について有効性評価を実施した。</p> <p>上記の場合においても、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水により、使用済燃料ピット水位を回復し維持することができることから、放射線の遮蔽が維持され、かつ、燃料損傷することはない。</p> <p>また、使用済燃料ピットでは燃料がボロン添加ステンレス鋼製ラックに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水密度の状態によらず臨界未満となるため、未臨界は維持される。</p> <p>その結果、燃料有効長頂部が冠水、放射線の遮蔽が維持される水位の確保及び未臨界を維持できることから、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。</p> <p>評価条件の不確かさについて確認した結果、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p>以上のことから、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水の燃料損傷防止対策は想定事故2に対して有効である。</p>	<p>記載表現の相違(女川実績の反映)</p> <p>記載表現の相違(女川実績の反映)</p> <p>記載表現の相違(女川実績の反映)</p> <p>記載表現の相違(女川実績の反映)</p> <p>記載表現の相違(女川実績の反映)</p> <p>記載表現の相違(女川実績の反映)</p>

### 7.3.2 想定事故2

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

判断及び操作	手順	重大事故等対策			
		省略設備	可燃設備	計装設備	
a. 柴田消防科ピット 着火箇所に水位低下を確認した場合、使用済燃料ピット水位低下を確認した場合、使用済燃料ピット水位低下を開始する。 ・使用済燃料ピット水位低下を確認した場合、使用済燃料ピット水位低下を開始する。 ・使用済燃料ピット水位低下を確認した場合、使用済燃料ピット水位低下を開始する。	-	-	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット監視カメラ	-	
b. 使用済燃料ピット 着火箇所の水位の確認 の判断	・2液式水栓系及び消防科ピット水位の確認を行なう。 ・使用済燃料ピット水栓系及び消防科ピット水位の確認を行なう。 ・使用済燃料ピット水栓系及び消防科ピット水位の確認を行なう。	-	-	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット監視カメラ	-
c. 使用済燃料ピット 水面上昇の確認	・使用済燃料ピット消防栓を開放により、水槽が上昇していることを確認する。 ・使用済燃料ピット消防栓を開放により、水槽が上昇していることを確認する。	-	-	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット監視カメラ	-
d. 沸騰水干 注水操作	・海水タンクが使用可能であれば、係内消防栓、屋外消防栓又はポンプから海水を行う。 ・海水タンクが使用可能であれば、係内消防栓、屋外消防栓又はポンプから海水を行う。 ・海水タンクが使用可能であれば、係内消防栓、屋外消防栓又はポンプから海水を行う。	-	淡水庫 軽油ドーム 出	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット監視カメラ (地用消防科ピット監視カメラ) 可燃火用消火栓ピット区域 員巡回り消火栓ピット水位 可燃火用消火栓ピット水位	-

【】は有効性評価上開示しない重大事故等対策

第4.2.1表 「想定事故2」の重大事故等対策について(1/2)

操作及び操作	手順	重大事故等対策		
		省略設備	可燃設備	計装設備
燃料ブール水位低下確認	・燃料ブール水位低下を確認している状況が停止となる時刻に、燃料ブール水位低下等により燃料ブール水位が小さくなると、燃料ブール水位低下を確認することを確認する。	-	【未燃用ディーゼル充電室】 【未燃用ディーゼル充電室】	未燃用ディーゼル充電室/地盤 (セードテラス 一戸式) 未燃用ディーゼル充電室/地盤 (ガーデン ホーム) 未燃用ディーゼル充電室/地盤 (ガーデン ホーム)
燃料ブール水位低下確認大画面 燃料ブール水位低下原因の調査	・燃料ブール水位低下を確認している状況が停止となる時刻に、燃料ブール水位低下等により燃料ブール水位が小さくなると、燃料ブール水位低下を確認することを確認する。 ・燃料ブール水位低下を確認している状況が停止となる時刻に、燃料ブール水位低下等により燃料ブール水位が小さくなると、燃料ブール水位低下を確認することを確認する。	-	-	内燃機関用冷却水ポンプ (内燃機関) 内燃機関用冷却水ポンプ (内燃機関) 内燃機関用冷却水ポンプ (内燃機関) 内燃機関用冷却水ポンプ (内燃機関) 内燃機関用冷却水ポンプ (内燃機関) 内燃機関用冷却水ポンプ (内燃機関) 内燃機関用冷却水ポンプ (内燃機関) 内燃機関用冷却水ポンプ (内燃機関)
燃料ブール水位低下原因の調査	・燃料ブール水位低下原因の調査を行う。 ・燃料ブール水位低下原因の調査を行う。	-	-	長時間燃焼ブースト水栓/地盤 (セードテラ ス一戸式) 長時間燃焼ブースト水栓/地盤 (ガーデン ホーム) 長時間燃焼ブースト水栓/地盤 (ガーデン ホーム)

※：既存炉の判断となる場合、未燃用ディーゼル充電室の設置位置に付記する。

※：既存炉の判断となる場合、未燃用ディーゼル充電室の設置位置に付記する。

第4.2.1表 「想定事故2」の重大事故等対策について(2/2)

操作及び操作	手順	重大事故等対策		
		省略設備	可燃設備	計装設備
a. 使用済燃料ピット水温上昇 の確認	・使用済燃料ピット水温上昇の確認にて、使用済燃料ピット水温が上昇する。 ・燃料ブール水位低下による水温上昇を確認する。 ・使用済燃料ピット水温上昇の原因を調査する。 ・使用済燃料ピット水位低下を確認する。 ・使用済燃料ピット水位低下を確認する。	-	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用)	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用)
b. 使用済燃料ピット水温上昇 の確認	・次燃用ボイラーグループが使用不能であるは、1次燃用ボイラーグループからの 1次燃用ボイラーグループが使用不能と判断した場合は、保安装置が使用 可能であれば、構造設備による止水栓を行なう。 ・構造設備による止水栓を行なう。使用済燃料ピット水位は、合流水不足設備の 漏泄を遮断する。 ・構造設備による止水栓を行なう。使用済燃料ピット水位は、合流水不足設備の 漏泄を遮断する。	-	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用)	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用)
c. 使用済燃料ピット水温上昇 の確認	・1次燃用ボイラーグループが使用不能であるは、1次燃用ボイラーグループからの 1次燃用ボイラーグループが使用不能と判断した場合は、保安装置が使用 可能であれば、構造設備による止水栓を行なう。 ・構造設備による止水栓を行なう。使用済燃料ピット水位は、合流水不足設備の 漏泄を遮断する。	-	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用)	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用)

※：既存炉の判断となる場合、未燃用ディーゼル充電室の設置位置に付記する。

※：既存炉の判断となる場合、未燃用ディーゼル充電室の設置位置に付記する。

- 相違理由
- 名称等の相違
  - ・設備仕様等の差異に  
より「手順」「重大事  
故等対処設備」の記  
載、名称が異なる
  - 記載方針の相違(女川  
実績の反映)
  - ・泊でも女川同様、重  
大事故等対処設備(設  
計基準拘束)の分類を  
導入する予定であり、  
整理出来次第、有効性  
評価側へ反映する

第7.3.2.1表 「想定事故2」の重大事故等対策について

操作及び操作	手順	重大事故等対策		
		省略設備	可燃設備	計装設備
a. 使用済燃料ピット水温上昇 の確認	・地用消防科ピット水温上昇の確認にて、使用済燃料ピット水温が上昇する。 ・地用消防科ピット水温上昇の原因を調査する。	-	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用)	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用)
b. 使用済燃料ピット水温上昇 の確認	・1次燃用ボイラーグループが使用不能であるは、1次燃用ボイラーグループからの 1次燃用ボイラーグループが使用不能と判断した場合は、保安装置が使用 可能であれば、構造設備による止水栓を行なう。 ・構造設備による止水栓を行なう。使用済燃料ピット水位は、合流水不足設備の 漏泄を遮断する。	-	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用)	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用)
c. 使用済燃料ピット水温上昇 の確認	・1次燃用ボイラーグループが使用不能であるは、1次燃用ボイラーグループからの 1次燃用ボイラーグループが使用不能と判断した場合は、保安装置が使用 可能であれば、構造設備による止水栓を行なう。 ・構造設備による止水栓を行なう。使用済燃料ピット水位は、合流水不足設備の 漏泄を遮断する。	-	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用)	地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用) 地用消防科ピット水位 (AM用)

※：既存炉の判断となる場合、未燃用ディーゼル充電室の設置位置に付記する。

※：既存炉の判断となる場合、未燃用ディーゼル充電室の設置位置に付記する。

- 相違理由
- 名称等の相違
  - ・設備仕様等の差異に  
より「手順」「重大事  
故等対処設備」の記  
載、名称が異なる
  - 記載方針の相違(女川  
実績の反映)
  - ・泊でも女川同様、重  
大事故等対処設備(設  
計基準拘束)の分類を  
導入する予定であり、  
整理出来次第、有効性  
評価側へ反映する

## 7.3.2 想定事故2

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由											
	<table border="1"> <caption>第4.2.1表 「想定事故2」の重大事故等対策について(2.2)</caption> <thead> <tr> <th>操作及び確認</th> <th>手順</th> <th>重人人事監査会計書</th> <th>計画書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>燃料ブーム代替往水系（定期配管）</td> <td> <p>・燃料ブーム代替往水系（定期配管）の作業が完了したところで、燃料ブーム代替往水系（定期配管）による燃料ブームへの注水により、燃料ブームの水位を回復する。その後は、燃料ブームの冷却系を取出しつつ、蒸気側に応じた水位を注水することで、燃料ブームの水位を維持する</p> </td> <td> <p>使用済燃料ブーム水位／温度（ヒートアーモードヘルス記録）</p> <p>使用済燃料ブーム水位／温度（ガイドブームスコープ）</p> <p>使用済燃料ブーム上部空間冷却装置モニタ（高液位、低液位）</p> <p>使用済燃料ブーム見カウタ（温度）</p> </td> <td> <p>使用済燃料ブーム水位／温度（ヒートアーモードヘルス記録）</p> <p>使用済燃料ブーム水位／温度（ガイドブームスコープ）</p> <p>使用済燃料ブーム上部空間冷却装置モニタ（高液位、低液位）</p> </td> </tr> <tr> <td>燃料ブーム代替往水系（定期）</td> <td> <p>・燃料ブーム代替往水系（定期）の作業が完了したところで、燃料ブーム代替往水系（定期）による燃料ブームへの注水により、燃料ブームの水位を回復する。その後は、燃料ブームの冷却系を取出しつつ、蒸気側に応じた水位を注水することで、燃料ブームの水位を維持する</p> </td> <td> <p>入浴施設水供給ノブ（タイプ1）</p> <p>ガススターービン発電機潤滑油タンク</p> </td> <td> <p>使用済燃料ブーム水位／温度（ヒートアーモードヘルス記録）</p> <p>使用済燃料ブーム上部空間冷却装置モニタ（高液位、低液位）</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>■：有効性評価に考慮しない項目</p>	操作及び確認	手順	重人人事監査会計書	計画書	燃料ブーム代替往水系（定期配管）	<p>・燃料ブーム代替往水系（定期配管）の作業が完了したところで、燃料ブーム代替往水系（定期配管）による燃料ブームへの注水により、燃料ブームの水位を回復する。その後は、燃料ブームの冷却系を取出しつつ、蒸気側に応じた水位を注水することで、燃料ブームの水位を維持する</p>	<p>使用済燃料ブーム水位／温度（ヒートアーモードヘルス記録）</p> <p>使用済燃料ブーム水位／温度（ガイドブームスコープ）</p> <p>使用済燃料ブーム上部空間冷却装置モニタ（高液位、低液位）</p> <p>使用済燃料ブーム見カウタ（温度）</p>	<p>使用済燃料ブーム水位／温度（ヒートアーモードヘルス記録）</p> <p>使用済燃料ブーム水位／温度（ガイドブームスコープ）</p> <p>使用済燃料ブーム上部空間冷却装置モニタ（高液位、低液位）</p>	燃料ブーム代替往水系（定期）	<p>・燃料ブーム代替往水系（定期）の作業が完了したところで、燃料ブーム代替往水系（定期）による燃料ブームへの注水により、燃料ブームの水位を回復する。その後は、燃料ブームの冷却系を取出しつつ、蒸気側に応じた水位を注水することで、燃料ブームの水位を維持する</p>	<p>入浴施設水供給ノブ（タイプ1）</p> <p>ガススターービン発電機潤滑油タンク</p>	<p>使用済燃料ブーム水位／温度（ヒートアーモードヘルス記録）</p> <p>使用済燃料ブーム上部空間冷却装置モニタ（高液位、低液位）</p>	
操作及び確認	手順	重人人事監査会計書	計画書											
燃料ブーム代替往水系（定期配管）	<p>・燃料ブーム代替往水系（定期配管）の作業が完了したところで、燃料ブーム代替往水系（定期配管）による燃料ブームへの注水により、燃料ブームの水位を回復する。その後は、燃料ブームの冷却系を取出しつつ、蒸気側に応じた水位を注水することで、燃料ブームの水位を維持する</p>	<p>使用済燃料ブーム水位／温度（ヒートアーモードヘルス記録）</p> <p>使用済燃料ブーム水位／温度（ガイドブームスコープ）</p> <p>使用済燃料ブーム上部空間冷却装置モニタ（高液位、低液位）</p> <p>使用済燃料ブーム見カウタ（温度）</p>	<p>使用済燃料ブーム水位／温度（ヒートアーモードヘルス記録）</p> <p>使用済燃料ブーム水位／温度（ガイドブームスコープ）</p> <p>使用済燃料ブーム上部空間冷却装置モニタ（高液位、低液位）</p>											
燃料ブーム代替往水系（定期）	<p>・燃料ブーム代替往水系（定期）の作業が完了したところで、燃料ブーム代替往水系（定期）による燃料ブームへの注水により、燃料ブームの水位を回復する。その後は、燃料ブームの冷却系を取出しつつ、蒸気側に応じた水位を注水することで、燃料ブームの水位を維持する</p>	<p>入浴施設水供給ノブ（タイプ1）</p> <p>ガススターービン発電機潤滑油タンク</p>	<p>使用済燃料ブーム水位／温度（ヒートアーモードヘルス記録）</p> <p>使用済燃料ブーム上部空間冷却装置モニタ（高液位、低液位）</p>											

## 7.3.2 想定事故2

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

項目	主要評価条件	条件設定の考え方	相違理由
初期条件 事象発生前使用済燃料ビット 水量（初期水温）	40°C	使用済燃料ビット水温の実測値に基づき、標準的な温度として設定。	設計の相違
使用済燃料ビットに隣接する ビットの状態	A.エリア、B.エリア、 原子炉補助建屋キャナル及び 燃料検査コート接続	燃料取出直後の状態に基づき設定するが、水温 100°Cまで上昇する時間の評価は、A.エリアのみを考慮し設定。また、水温は使用済燃料、ラック等の体積を除いて算出。	・「使用済燃料ビット隣接熱」の主要評価条件は、燃料仕様及び保管体数等の差異による
冷却材配管の破裂によって 想定される初期水位	燃料頂部より 6.30m	冷却材配管破裂時に使用済燃料ビット本体の液位が最もなくなる可能性のある使用済燃料ビット出口配管による流出を考慮。評価においては、燃料ビットの効果を考慮。	・「冷却材配管の破裂によって想定される初期水位」の主要評価条件は、設備仕様の差異による
事故条件 安全機能の喪失 に対する仮定	使用済燃料ビット冷却機能喪失 及び注水機能喪失	外部電源がない場合では、事象進展は同じであることを考慮。評価においては、外部電源がない場合と想定して設定。	名称等の相違
外部電源	外部電源なし	外部電源がない場合では、事象進展は同じであることを考慮。評価においては、外部電源がない場合と想定して設定。	

項目	主要評価条件	条件設定の考え方	相違理由
燃料プールの保有水槽	約 1,400m <sup>3</sup>	保有水槽を縮小見積もるためにプールゲート開の状況を想定	設計の相違
燃料プール初期水位	通常水位	通常水位を設定	・「使用済燃料ビット崩壊熱」の主要評価条件は、燃料仕様及び保管体数等の差異による
燃料プール初期水温	65°C	運転上許容される上限値として設定	
安全機能の喪失に対する仮定	約 6.7mF 取出時平均地盤度 ・貯燃燃料 450t/d ・炉心燃料 330t/d	原子炉停止後に最初時間（原子炉停止後 10 日）で取り出された全炉心分の燃料が、運転上取り出された貯燃燃料と併せて使用済燃料筐体ラックで最大堆積率されていることを想定し、ORIGEN2 を用いて算出	
配管破断の想定	燃料プールの冷却機能及び注水機能を設定	燃料プールの冷却機能及び注水機能として燃料プール冷却净化系及び注水補給水系等の機能喪失を設定	
サイフォン現象による燃料プール水位の低下	燃料プール代替往水系（可搬型）	サイフォン現象による燃料プール水位の低下 事象発生と同時に通常水位から 0.5m 下まで低下	・「冷却材配管の破裂によって想定される初期水位」の主要評価条件は、設備仕様の差異による
外部電源	外部電源なし	外部電源がない場合では、事象進展に影響しないことから、資源の観点で最も低い外部電源なしを設定	名称等の相違
燃料プール代替往水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作	114m <sup>3</sup> /h にて注水	大容量ポンプ（タイプ I）による注水を想定 設備の設置として設定	
燃料プール代替往水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作	事象発生 13 時間後	燃料プール代替往水系（可搬型）の系統構成に必要な準備時間に時間余裕を考慮して設定	

項目	主要評価条件	条件設定の考え方	相違理由
初期条件 事象発生前使用済燃料ビット 水量（初期水温）	40°C	核分裂生成物が多く使用済燃料ビット崩壊熱が高まとなるように、原子炉の運転停止後も原点（停止後 7.5 日 %）に取り出された全炉心分の燃料と冷却材を冷却材を想定した燃料（1.1、2 号炉分合計）、1 を合わせて、使用済燃料ビット冷却净化系及び注水補給水系等の機能喪失に対する冷却機能を想定する。なお、ランプ削減率は冷却材の冷却能率の計算に当たっては、核分裂生成物については日本原子力学会推奨値、アクチニードについては ORIGEN2 を用いて算出。	設計の相違
使用済燃料ビットに隣接するビットの状態	11.508MW	使用済燃料ビット水温の実測値に基づき設定するが、水温が 100°Cまで上昇する時間の評価は、B-1 使用済燃料ビットのみを考慮し設定。また、水温は使用済燃料、ラック等の体積を考慮して算出。	・「使用済燃料ビット崩壊熱」の主要評価条件は、燃料仕様及び保管体数等の差異による
冷却材配管の破裂によって 想定される初期水位	NH-1.35m (燃料頂部より約 6.27m)	冷却材配管の破裂時に冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を想定する。評価においては、冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するため、ランプ削減率は、冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するものとして設定。	
事故条件 安全機能の喪失 に対する仮定	使用済燃料ビット冷却機能喪失 及び注水機能喪失	使用済燃料ビット冷却機能喪失による冷却機能喪失は事象進展に影響しないことから、資源の観点で最も低い外部電源なしを設定	
外部電源	外部電源なし	外部電源なしは事象進展に影響しないことから、資源の観点で最も低い外部電源なしを設定。	

第 4.2.2 表 「想定事故2」の主要評価条件（使用済燃料ビット冷却系配管の破断）（1／2）

項目	主要評価条件	条件設定の考え方
初期条件 事象発生前使用済燃料ビット 水量（初期水温）	11.674MW	核分裂生成物が多く冷却熱が高めとなるようには、原子炉の運転停止後も原点（停止後 7.5 日 %）に取り出された全炉心分の燃料と冷却材を冷却材を想定した燃料（1.1、2 号炉分合計）、1 を合わせて、使用済燃料ビット冷却净化系及び注水補給水系等の機能喪失に対する冷却機能を想定する。評価においては、冷却材配管の破裂時に冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するため、ランプ削減率は冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するものとして設定。
使用済燃料ビットに隣接する ビットの状態	A.エリア、B.エリア、 原子炉補助建屋キャナル及び 燃料検査コート接続	冷却材配管破裂時に使用済燃料ビット本体の液位が最もなくなる可能性のある使用済燃料ビット出口配管による流出を考慮。評価においては、燃料ビットの効果を考慮。
冷却材配管の破裂によって 想定される初期水位	燃料頂部より 6.30m	冷却材配管破裂時に使用済燃料ビットの効果を考慮するが、冷却材配管の破裂時に冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を想定する。評価においては、冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するため、ランプ削減率は冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するものとして設定。
事故条件 安全機能の喪失 に対する仮定	使用済燃料ビット冷却機能喪失 及び注水機能喪失	冷却材配管の破裂時に冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するが、冷却材配管の破裂時に冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するため、ランプ削減率は冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するものとして設定。
外部電源	外部電源なし	外部電源なしは事象進展に影響しないことから、資源の観点で最も低い外部電源なしを設定。

第 4.2.2 表 主要評価条件（想定事故2）

項目	主要評価条件	条件設定の考え方
燃料プールの保有水槽	約 1,400m <sup>3</sup>	保有水槽を縮小見積もるためにプールゲート開の状況を想定
燃料プール初期水位	通常水位	通常水位を設定
燃料プール初期水温	65°C	運転上許容される上限値として設定
安全機能の喪失に対する仮定	約 6.7mF 取出時平均地盤度 ・貯燃燃料 450t/d ・炉心燃料 330t/d	原子炉停止後に最初時間（原子炉停止後 10 日）で取り出された全炉心分の燃料が、運転上取り出された貯燃燃料と併せて使用済燃料筐体ラックで最大堆積率されていることを想定し、ORIGEN2 を用いて算出
配管破断の想定	燃料プールの冷却機能及び注水機能を設定	燃料プールの冷却機能及び注水機能として燃料プール冷却净化系及び注水補給水系等の機能喪失を設定
サイフォン現象による燃料プール水位の低下	燃料プール代替往水系（可搬型）	サイフォン現象による燃料プール水位の低下 事象発生と同時に通常水位から 0.5m 下まで低下
外部電源	外部電源なし	外部電源なしは事象進展に影響しないことから、資源の観点で最も低い外部電源なしを設定
燃料プール代替往水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作	114m <sup>3</sup> /h にて注水	大容量ポンプ（タイプ I）による注水を想定 設備の設置として設定
燃料プール代替往水系（可搬型）による燃料プールへの注水操作	事象発生 13 時間後	燃料プール代替往水系（可搬型）の系統構成に必要な準備時間に時間余裕を考慮して設定

第 7.3.2 表 「想定事故2」の主要評価条件（1／2）

項目	主要評価条件	条件設定の考え方
初期条件 事象発生前使用済燃料ビット 水量（初期水温）	40°C	核分裂生成物が多く冷却熱が高まとなるようには、原子炉の運転停止後も原点（停止後 7.5 日 %）に取り出された全炉心分の燃料と冷却材を冷却材を想定した燃料（1.1、2 号炉分合計）、1 を合わせて、使用済燃料ビット冷却净化系及び注水補給水系等の機能喪失に対する冷却機能を想定する。評価においては、冷却材配管の破裂時に冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するため、ランプ削減率は冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するものとして設定。
使用済燃料ビットに隣接する ビットの状態	11.508MW	使用済燃料ビット水温の実測値に基づき設定するが、水温が 100°Cまで上昇する時間の評価は、B-1 使用済燃料ビットのみを考慮し設定。また、水温は使用済燃料、ラック等の体積を考慮して算出。
冷却材配管の破裂によって 想定される初期水位	NH-1.35m (燃料頂部より約 6.27m)	冷却材配管の破裂時に冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を想定する。評価においては、冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するため、ランプ削減率は冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するものとして設定。
事故条件 安全機能の喪失 に対する仮定	使用済燃料ビット冷却機能喪失 及び注水機能喪失	冷却材配管の破裂時に冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するが、冷却材配管の破裂時に冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するため、ランプ削減率は冷却材配管出口配管による冷却機能喪失を考慮するものとして設定。
外部電源	外部電源なし	外部電源なしは事象進展に影響しないことから、資源の観点で最も低い外部電源なしを設定。

第 7.3.2 表 「想定事故2」の主要評価条件（1／2）

※ 由3号機の定期定期検査における実績（約11日）を踏まえ、原子炉停止後10日は全制御棒全挿入からの時間と示す。原点停止後7.5日とは低下させるが、前級熱評価はトリップのような瞬時に出力を低下させる保守的な計算条件となっている。

## 7.3.2 想定事故2

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第4.2.2表 「想定事故2」の主要評価条件（使用済燃料ビット冷却系配管の破断）（2／2）

項目	主要評価条件	条件設定の考え方
重大事態に対する改修等対策条件に関連する放射線の遮蔽が維持できる最低水位	燃料頂部から4.38m	使用済燃料ビット中央水表面の線量率が燃料取替時の遮蔽設計基準値(0.15mSv/h)となる水位を設定。
送水車の使用済燃料ビットへの注水流量	25m <sup>3</sup> /h	前述熱による蒸発水量に対して燃料損傷防止が可能な流量として設定。
重大事態に対する改修等対策条件に関連する送水車による使用済燃料ビットへの注水開始	事象発生の5.2時間後	使用済燃料ビット水位を放射線の遮蔽が維持できる最低水位に保つ必要があり、放射線の遮蔽が維持できる最低水位に到達するまでに注水操作を実施することとして、事象発生の確認及び移動に必要な時間等を考慮して設定。

大飯発電所3／4号炉 女川原子力発電所2号炉

泊発電所3号炉

相違理由

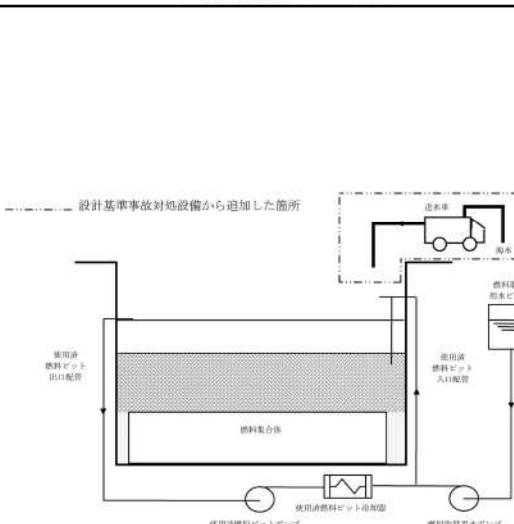
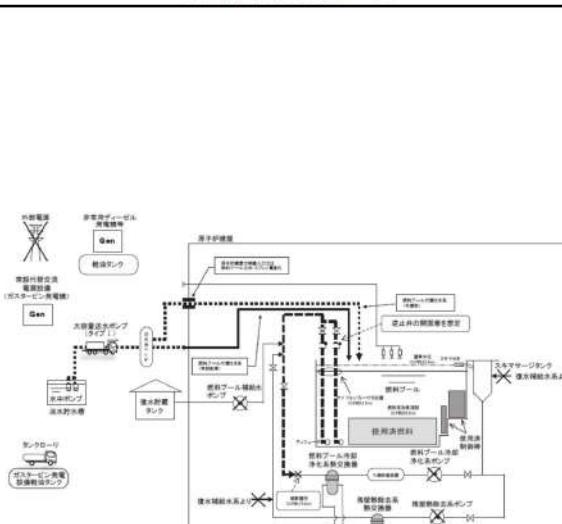
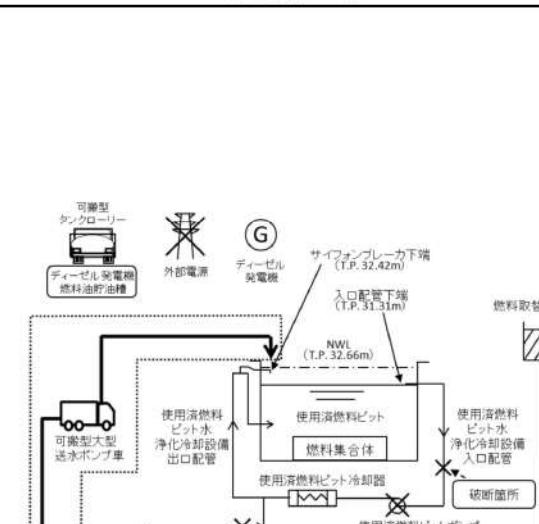
項目	主要評価条件	条件設定の考え方	相違理由
重大事態に対する改修等対策条件に関連する放射線の遮蔽が維持される最低水位	冷却系配管の破断によって想定される初期水位-2.0m	使用済燃料ビット中央水表面の線量率が燃料取替時の遮蔽設計基準値(0.15mSv/h)となる水位である燃料頂部から約3.37mと、冷却系配管の破断によって想定される初期水位から約6.27m(NML-1.35m)の差約2.02mより、安全側に設定。	設計の相違 ・「放射線の遮蔽が維持される最低水位」の主要評価条件は、泊は遮蔽設計基準値となる水位より保守的に高い水位を設定しているのに対して、大飯は遮蔽設計基準値となる水位で設定している
可搬型大型送水ポンプ車の使用済燃料ビットへの注水流量	47m <sup>3</sup> /h	前述熱による蒸発水量に対して燃料損傷防止が可能な流量として設定。	・可搬型大型送水ポンプ車の使用済燃料ビットへの注水流量の主要評価条件は、泊は蒸発量約20m <sup>3</sup> /hを上回る注水流量として、原子炉運転中の事故と重畠した場合にSFPへの同時注水が可能な流量47m <sup>3</sup> /hを注水流量として設定
重大事態に対する改修等対策条件に関連する可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ビットへの注水操作	可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ビットへの注水準備操作は、災害対策要員及び災害対策要員（支援）によって完了するが、使用済燃料ビットへの注水操作は使用済燃料ビットの水温が100°Cに到達することにより使用済燃料ビット水位が低下し始める事象発生約5.8時間後	名称等の相違	

第7.3.2.2表 「想定事故2」の主要評価条件（2／2）

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

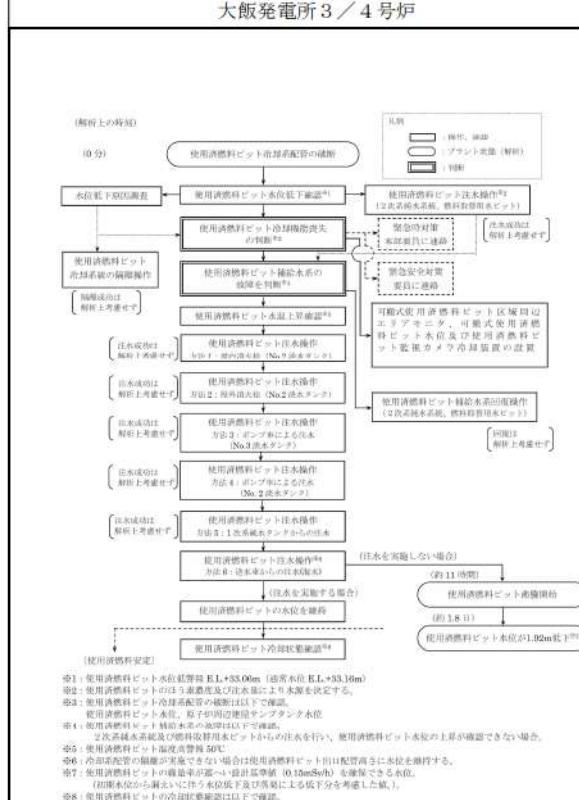
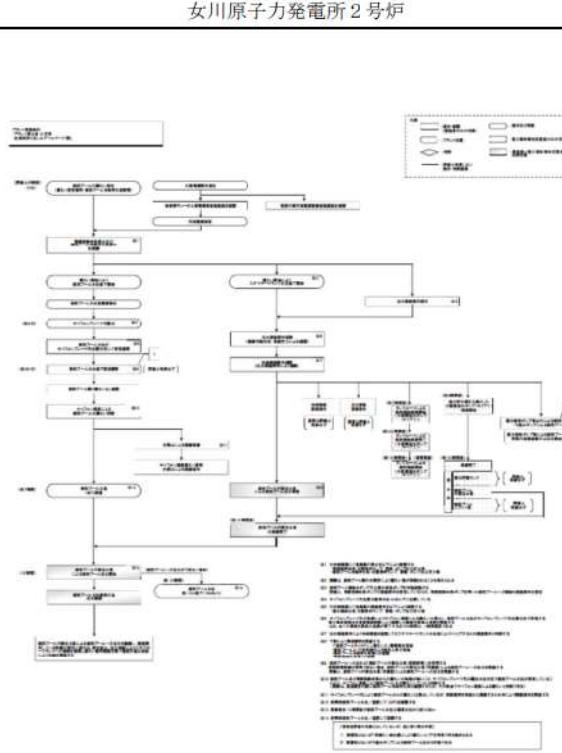
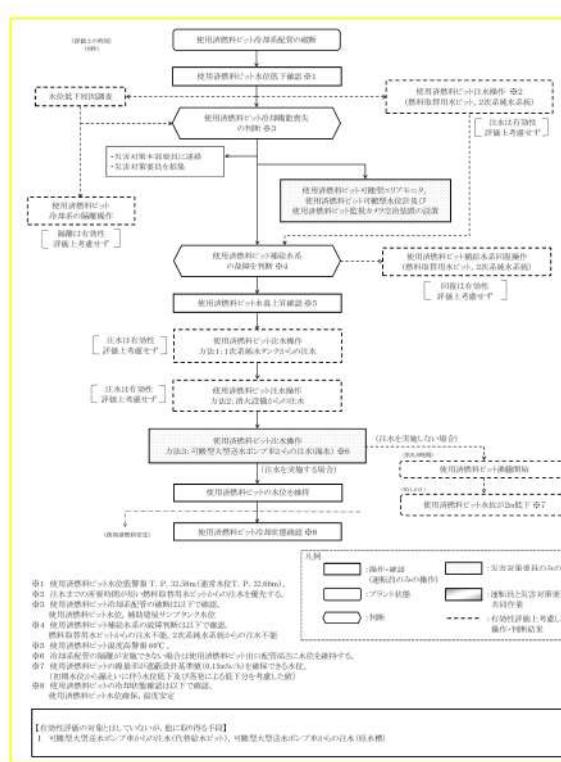
7.3.2 想定事故 2

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>第 4.2.1 図 「想定事故 2」 の重大事故等対策の概略系統図</p>	 <p>第 4.2.1 図 「想定事故 2」 の重大事故等対策の概略系統図 (燃料プールへの注水)</p>	 <p>第 7.3.2.1 図 想定事故 2 の重大事故等対策の概略系統図</p>	<p>設計の相違 名称等の相違 記載方針の相違（女川実績の反映） ・外部電源、ディーゼル発電機、可搬型タンクローリー等を追記</p>

## 泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

### 7.3.2 想定事故 2

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所 3 / 4 号炉	女川原子力発電所 2 号炉	泊発電所 3 号炉	相違理由
 <p>(操作上の特徴)</p> <p>(0分) 使用済燃料ビット冷却系配管の破損</p> <p>水位低下原因調査 → 使用済燃料ビット水位低下原因調査<sup>※1</sup> → 田中清燃料ビット水位操作<sup>※2</sup> (1次蒸気系統、熱炉管膨胀用ビット) → 使用済燃料ビット冷却系漏失の判断<sup>※3</sup> → 田中清燃料ビット水位操作<sup>※4</sup> (1次蒸気系統、熱炉管膨胀用ビット) → 田中清燃料ビット水位低下原因調査<sup>※5</sup> → 急冷安全対策 → 水位上昇させよ → 江水吸込<sup>※6</sup> → 使用済燃料ビット注水操作 方法 1: 江水吸込用 (No.2 江水タップ) 方法 2: 江水吸込用 (No.3 江水タップ) → 水位成功<sup>※7</sup> → 使用済燃料ビット注水操作 方法 3: ビット内による注水 (No.2 江水タップ) → 水位成功<sup>※8</sup> → 使用済燃料ビット注水操作 方法 4: ビット内による注水 (No.3 江水タップ) → 水位成功<sup>※9</sup> → 使用済燃料ビット注水操作 方法 5: 江水吸込用 (No.1 江水タップ) → 使用済燃料ビット注水操作 方法 6: 江水吸込用 (日本海水) → (注水を実施しない場合) → (注水を実施する場合) → 使用済燃料ビットの水位を確認 → 使用済燃料ビット水位が 1.02m 低下<sup>※10</sup></p> <p>使用済燃料ビット冷却系漏失調査<sup>※11</sup></p> <p>※1: 使用済燃料ビット水位監視器 E.L.=33.00m (通常水位 E.L.+33.16m)      ※2: 使用済燃料ビットの 1 次蒸気系統及び 1 次水槽により水位を決定する。      ※3: 使用済燃料ビット冷却系漏失の確認<sup>※4</sup>にて確認する。      使用済燃料ビット冷却系漏失の確認<sup>※5</sup>にて確認する。      使用済燃料ビット冷却系漏失の確認<sup>※6</sup>にて確認する。      2 次蒸気系統及び燃料吸出用ビット内による注水を行ひ、使用済燃料ビット水位の上昇が確認できない場合。      ※7: 使用済燃料ビット水位監視器 E.L.=33.00m (通常水位 E.L.+33.16m)      ※8: 使用済燃料ビットの 1 次蒸気系統及び 1 次水槽による水位を測定する。      ※9: 使用済燃料ビットの 1 次蒸気系統及び 1 次水槽による水位を測定する。      使用済燃料ビット水位監視器 E.L.=33.00m (通常水位 E.L.+33.16m) を確認できる水位。      ※10: 使用済燃料ビットの冷却系漏失調査は下で確認。      使用済燃料ビット温度設定、水位設定</p>	 <p>(操作上の特徴)</p> <p>水位低下原因調査 → 使用済燃料ビット冷却系漏失の判断<sup>※1</sup> → 田中清燃料ビット水位操作<sup>※2</sup> (1次蒸気系統、熱炉管膨胀用ビット) → 使用済燃料ビット冷却系漏失の判断<sup>※3</sup> → 田中清燃料ビット水位操作<sup>※4</sup> (1次蒸気系統、熱炉管膨胀用ビット) → 田中清燃料ビット水位低下原因調査<sup>※5</sup> → 急冷安全対策 → 水位上昇させよ → 江水吸込<sup>※6</sup> → 使用済燃料ビット注水操作 方法 1: 江水吸込用 (No.2 江水タップ) 方法 2: 江水吸込用 (No.3 江水タップ) → 水位成功<sup>※7</sup> → 使用済燃料ビット注水操作 方法 3: ビット内による注水 (No.2 江水タップ) → 水位成功<sup>※8</sup> → 使用済燃料ビット注水操作 方法 4: ビット内による注水 (No.3 江水タップ) → 水位成功<sup>※9</sup> → 使用済燃料ビット注水操作 方法 5: 江水吸込用 (No.1 江水タップ) → 使用済燃料ビット注水操作 方法 6: 江水吸込用 (日本海水) → (注水を実施しない場合) → (注水を実施する場合) → 使用済燃料ビットの水位を確認 → 使用済燃料ビット水位が 1.02m 低下<sup>※10</sup></p> <p>使用済燃料ビット冷却系漏失調査<sup>※11</sup></p> <p>※1: 使用済燃料ビット水位監視器 E.L.=33.00m (通常水位 E.L.+33.16m)      ※2: 田中清燃料ビットの 1 次蒸気系統及び 1 次水槽による水位を監視する。      ※3: 使用済燃料ビット冷却系漏失の確認<sup>※4</sup>にて確認する。      田中清燃料ビット冷却系漏失の確認<sup>※5</sup>にて確認する。      使用済燃料ビット冷却系漏失の確認<sup>※6</sup>にて確認する。      2 次蒸気系統及び燃料吸出用ビット内による注水を行ひ、使用済燃料ビット水位の上昇が確認できない場合。      ※7: 使用済燃料ビット水位監視器 E.L.=33.00m (通常水位 E.L.+33.16m)      ※8: 使用済燃料ビットの 1 次蒸気系統及び 1 次水槽による水位を測定する。      使用済燃料ビット水位監視器 E.L.=33.00m (通常水位 E.L.+33.16m) を確認できる水位。      ※9: 使用済燃料ビット水位監視器 E.L.=33.00m (通常水位 E.L.+33.16m)      ※10: 使用済燃料ビット水位監視器 E.L.=33.00m (通常水位 E.L.+33.16m) を確認できる水位。      ※11: 使用済燃料ビット冷却系漏失調査は下で確認。</p>	 <p>(操作上の特徴)</p> <p>使用済燃料ビット冷却系漏失調査<sup>※1</sup> → 田中清燃料ビット水位操作<sup>※2</sup> (1次蒸気系統、熱炉管膨胀用ビット) → 使用済燃料ビット冷却系漏失の判断<sup>※3</sup> → 田中清燃料ビット水位操作<sup>※4</sup> (1次蒸気系統、熱炉管膨胀用ビット) → 田中清燃料ビット水位低下原因調査<sup>※5</sup> → 急冷安全対策 → 水位上昇させよ → 江水吸込<sup>※6</sup> → 使用済燃料ビット注水操作 方法 1: 江水吸込用 (No.2 江水タップ) 方法 2: 江水吸込用 (No.3 江水タップ) → 水位成功<sup>※7</sup> → 使用済燃料ビット注水操作 方法 3: ビット内による注水 (No.2 江水タップ) → 水位成功<sup>※8</sup> → 使用済燃料ビット注水操作 方法 4: ビット内による注水 (No.3 江水タップ) → 水位成功<sup>※9</sup> → 使用済燃料ビット注水操作 方法 5: 江水吸込用 (No.1 江水タップ) → 使用済燃料ビット注水操作 方法 6: 江水吸込用 (日本海水) → (注水を実施しない場合) → (注水を実施する場合) → 使用済燃料ビットの水位を確認 → 使用済燃料ビット水位が 1.02m 低下<sup>※10</sup></p> <p>使用済燃料ビット冷却系漏失調査<sup>※11</sup></p> <p>※1: 使用済燃料ビット水位監視器 E.L.=33.00m (通常水位 E.L.+33.16m)      ※2: 田中清燃料ビットの 1 次蒸気系統及び 1 次水槽による水位を監視する。      ※3: 使用済燃料ビット冷却系漏失の確認<sup>※4</sup>にて確認する。      田中清燃料ビット冷却系漏失の確認<sup>※5</sup>にて確認する。      使用済燃料ビット冷却系漏失の確認<sup>※6</sup>にて確認する。      2 次蒸気系統及び燃料吸出用ビット内による注水を行ひ、使用済燃料ビット水位の上昇が確認できない場合。      ※7: 使用済燃料ビット水位監視器 E.L.=33.00m (通常水位 E.L.+33.16m)      ※8: 使用済燃料ビットの 1 次蒸気系統及び 1 次水槽による水位を測定する。      使用済燃料ビット水位監視器 E.L.=33.00m (通常水位 E.L.+33.16m) を確認できる水位。      ※9: 使用済燃料ビット水位監視器 E.L.=33.00m (通常水位 E.L.+33.16m)      ※10: 使用済燃料ビット水位監視器 E.L.=33.00m (通常水位 E.L.+33.16m) を確認できる水位。      ※11: 使用済燃料ビット冷却系漏失調査は下で確認。</p>	<p>記載方針の相違 (女川実績の反映)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・凡例に記載のとおり運転員及び災害対策委員が行う作業を分けて記載</li> <li>・有効性評価上考慮しない操作、判断結果を緑線で記載</li> <li>・設計の相違</li> <li>・評価結果の相違</li> <li>・名称の相違</li> </ul>

第 4.2.2 図 「想定事故 2」の対応手順の概要

(「使用済燃料ビット冷却系配管の破断」の事象進展)

第 4.2.1 図 「想定事故 2」の対応手順の概要

第 7.3.2.2 図 「想定事故 2」の対応手順の概要  
(「サイフォン現象等により使用済燃料ビット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ビットの水位が低下する事故」の事象進展)

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.2 想定事故2

作業の項目	必要な要員と作業項目 〔備考〕 「操作による危険性」 「操作による危険性 が最も大きいもの」	手順の内容	経過時間(分)										経過時間(時間) ／ 標準時間	
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
大飯発電所3／4号炉	▼ プラント休止手順	△ 到20分 標準水位維持手順												
女川原子力発電所2号炉	▼ プラント休止手順	△ 到20分 標準水位維持手順	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	22	24
泊発電所3号炉	▼ プラント休止手順	△ 到20分 標準水位維持手順	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	22	24
相違理由														

第4.2.3図 「想定事故2」の作業と所要時間（使用済燃料ピット冷却系配管の破断）（1／2）

上段欄目における、開閉操作は運転員が運転室にて開閉操作を行なう。  
また、全般的に運転員は操作室にて開閉操作を行なうことと想定されることが想定される。運転員は開閉操作を実施する。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

さらに、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

第4.2.3図 「想定事故2」の作業と所要時間（使用済燃料ピット冷却系配管の破断）（2／2）

上段欄目における、開閉操作は運転員が運転室にて開閉操作を行なう。  
また、全般的に運転員は操作室にて開閉操作を行なうことと想定されることが想定される。運転員は開閉操作を実施する。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

また、運転員が操作室にて開閉操作を行なう。

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

第7.3.2.3図 想定事故2の作業と所要時間（サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故）（1／2）

記載方針の相違（女川  
実施の反映）  
・運転員を中央制御室  
と現場に分けて記載  
・有効性評価上考慮し  
ない作業を色分けし  
て記載  
設計の相違  
評価結果の相違  
名称等の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.2 想定事故2

手順の項目	作業(必要なら直角)	手順のひがみ (即場作業)	経過時間(時間)	経過時間(日)	備考	相違理由
大飯発電所3／4号炉			2 4 6 8 10 12 14 6 18 20 22 24 <> 2 3	経過時間(日)		
女川原子力発電所2号炉						
泊発電所3号炉						

※2：送水槽作業は緊急安全作業員により通常作業員から2時間30分後、速やかに所定のルートによる活動を開始することとした。  
3、4号炉実行段落は本件と別なる人員によるものとし、ユック(あらじ)の作業(入浴記録)。  
また、運転員が解析上假定した作業時間内に列記できるに至り難解等も含づき認している。(一部の欄間に「」の囲いがある。

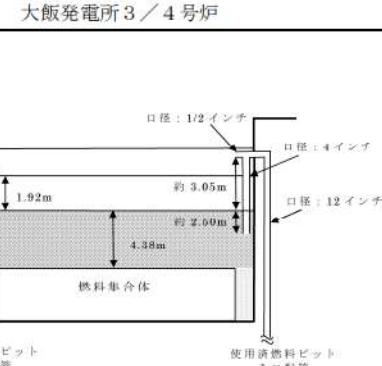
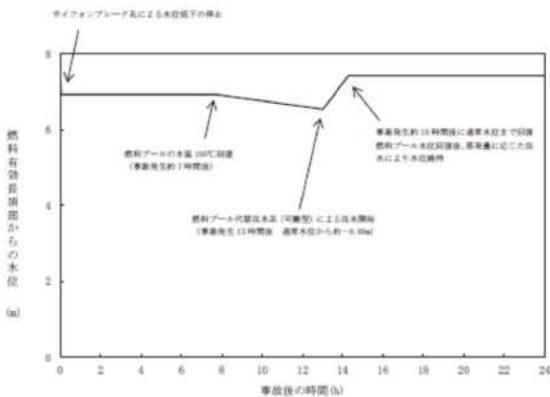
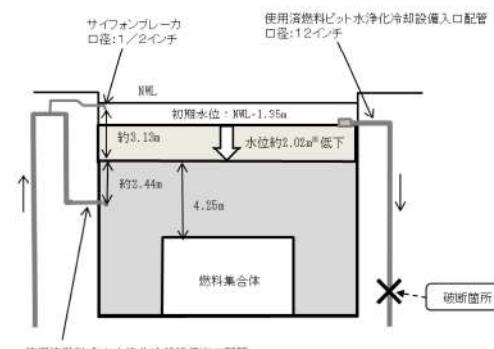
第4.2.3 図 「想定事故2」の作業と所要時間（使用済燃料ピット冷却系配管の破断）（2／2）

第7.3.2.3図 想定事故2の作業と所要時間（サифォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故）（2／2）

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

7.3.2 想定事故2

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																																																
 <p>使用済燃料ピット水位概要図</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 1.92m 分の評価水量 (m³)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>A リア</td> <td>約 337m³</td> </tr> <tr> <td>B エリア</td> <td>約 219m³</td> </tr> <tr> <td>A,B エリア間</td> <td>約 3 m³</td> </tr> <tr> <td>原子炉補助建屋キャナル</td> <td>約 33m³</td> </tr> <tr> <td>燃料検査ピット</td> <td>約 46m³</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>638m³</td> </tr> <tr> <td>② 崩壊熱による保有水蒸発水量</td> <td>19.44 m³/h</td> </tr> <tr> <td>③ 1.92m 水位低下時間 (① / ②)</td> <td>約 1.3 日間</td> </tr> <tr> <td>④ 水温 100°Cまでの時間</td> <td>約 11 時間</td> </tr> <tr> <td>合計 (③ + ④)</td> <td>約 1.8 日間</td> </tr> </tbody> </table> <p>第4.2.4図 「想定事故2」の使用済燃料ピット水位低下時間評価結果</p>	評価結果		① 1.92m 分の評価水量 (m³)	—	A リア	約 337m³	B エリア	約 219m³	A,B エリア間	約 3 m³	原子炉補助建屋キャナル	約 33m³	燃料検査ピット	約 46m³	計	638m³	② 崩壊熱による保有水蒸発水量	19.44 m³/h	③ 1.92m 水位低下時間 (① / ②)	約 1.3 日間	④ 水温 100°Cまでの時間	約 11 時間	合計 (③ + ④)	約 1.8 日間	 <p>第4.2.4図 燃料プール水位の推移（想定事故2）</p>	 <p>使用済燃料ピット水净化冷却設備入口配管 口径: 12インチ</p> <p>サイフォンブレーカ 口径: 1/2インチ</p> <p>初期水位: RL-1.35m</p> <p>約 3.13m</p> <p>約 2.44m</p> <p>4.25m</p> <p>燃料集合体</p> <p>破断箇所</p> <p>使用済燃料ピット水净化冷却設備出口配管 口径: 6インチ(A系) 4インチ(B系) 本数: 4(A系), 6(B系)</p> <p>使用済燃料ピット水位概要図</p>	<p>設計の相違 評価結果の相違</p> <p>【女川】</p> <p>評価方法の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は放射線の遮蔽が維持される水位まで水位が低下する時間を評価し、それまでに蒸発量を上回る量の注水を行うことで燃料頂部が冠水し、放射線の遮蔽が維持される水位まで水位が低下しないことを示している（大飯と同様）</li> <li>女川はSFP水位を示し蒸発量を上回る注水を行うことで水位を維持できること、示した水位の線量率が必要な遮蔽の目安とした線量率 10mSv/h を下回っていることを示している</li> <li>評価項目を満足している点では泊も女川も同様</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">評価結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 2.0m分の評価水量 (m³)</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>A - 使用済燃料ピット</td> <td>約120m³</td> </tr> <tr> <td>B - 使用済燃料ピット</td> <td>約180m³</td> </tr> <tr> <td>A, B - 使用済燃料ピット間</td> <td>約3m³</td> </tr> <tr> <td>燃料取替キャナル</td> <td>約23m³</td> </tr> <tr> <td>燃料検査ピット</td> <td>約36m³</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>約362m³</td> </tr> <tr> <td>② 崩壊熱による保有水蒸発水量</td> <td>約19.16m³/h</td> </tr> <tr> <td>③ 2.0m水位低下時間 (① / ②)</td> <td>約18.8時間</td> </tr> <tr> <td>④ 水温 100°Cまでの時間</td> <td>約5.8時間</td> </tr> <tr> <td>合計 (③ + ④)</td> <td>約1.0日（約24.6時間）</td> </tr> </tbody> </table> <p>※使用済燃料ピット中央水面の線量率が燃料取替時の遮蔽設計基準値 (0.15mSv/h) 以下となるための許容水位低下量は約2.02mであり、評価に使用する水位低下量を保守的に2.0mとした。</p> <p>第7.3.2.4図 「想定事故2」の使用済燃料ピット水位低下時間評価結果</p>	評価結果		① 2.0m分の評価水量 (m³)	—	A - 使用済燃料ピット	約120m³	B - 使用済燃料ピット	約180m³	A, B - 使用済燃料ピット間	約3m³	燃料取替キャナル	約23m³	燃料検査ピット	約36m³	合計	約362m³	② 崩壊熱による保有水蒸発水量	約19.16m³/h	③ 2.0m水位低下時間 (① / ②)	約18.8時間	④ 水温 100°Cまでの時間	約5.8時間	合計 (③ + ④)	約1.0日（約24.6時間）
評価結果																																																			
① 1.92m 分の評価水量 (m³)	—																																																		
A リア	約 337m³																																																		
B エリア	約 219m³																																																		
A,B エリア間	約 3 m³																																																		
原子炉補助建屋キャナル	約 33m³																																																		
燃料検査ピット	約 46m³																																																		
計	638m³																																																		
② 崩壊熱による保有水蒸発水量	19.44 m³/h																																																		
③ 1.92m 水位低下時間 (① / ②)	約 1.3 日間																																																		
④ 水温 100°Cまでの時間	約 11 時間																																																		
合計 (③ + ④)	約 1.8 日間																																																		
評価結果																																																			
① 2.0m分の評価水量 (m³)	—																																																		
A - 使用済燃料ピット	約120m³																																																		
B - 使用済燃料ピット	約180m³																																																		
A, B - 使用済燃料ピット間	約3m³																																																		
燃料取替キャナル	約23m³																																																		
燃料検査ピット	約36m³																																																		
合計	約362m³																																																		
② 崩壊熱による保有水蒸発水量	約19.16m³/h																																																		
③ 2.0m水位低下時間 (① / ②)	約18.8時間																																																		
④ 水温 100°Cまでの時間	約5.8時間																																																		
合計 (③ + ④)	約1.0日（約24.6時間）																																																		

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

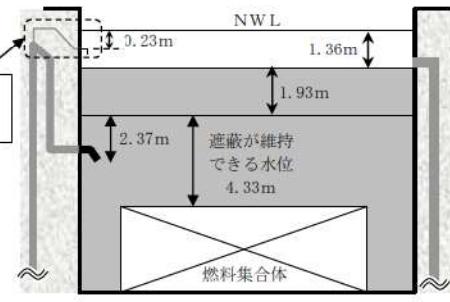
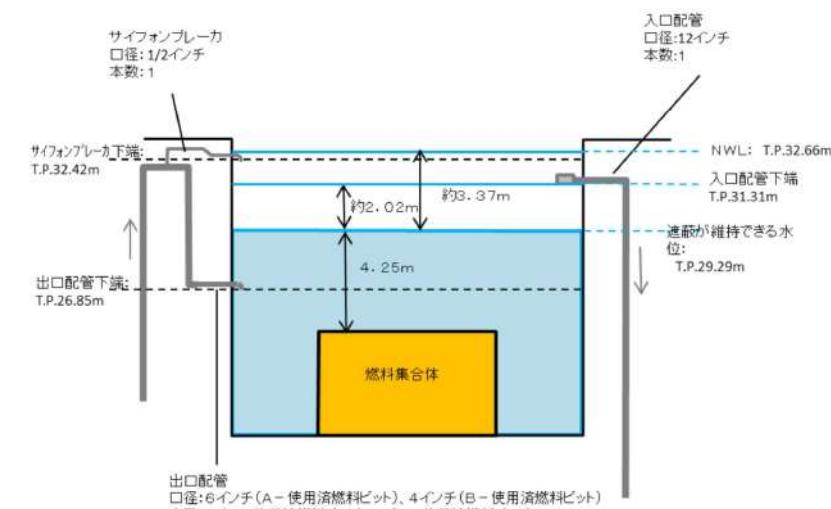
7.3.2 想定事故2（添付資料 7.3.2.1 想定事故2において想定したサイフォン現象等について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

伊方発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料4.2.2 想定事故2において想定したサイフォン現象等について</p> <p>「サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故」（想定事故2）の有効性評価においては、審査ガイドに基づき、使用済燃料ピット（SFP）の水位が最も低下する可能性のあるサイフォン現象等を想定する必要がある。</p> <p>伊方3号炉SFPには、図1のとおり、以下の2種類の配管が接続されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①SFP冷却系統 SFP入口配管 ：Aピット、Bピット各1箇所</li> <li>②SFP冷却系統 SFP出口配管 ：Aピット、Bピット各1箇所</li> </ul> <p>①SFP入口配管については、放射線の遮蔽が維持できる水位（SFP中央水面の線量率が0.15mSv/hとなる水位）よりも約2.37m下方に開口しているが、当該配管の最上部にサイフォン現象を解除する効果が期待できる配管（サイホンブレーカ：NWLより約0.2m下方）がAピット入口配管、Bピット入口配管に各1本設置されている。従って、SFP入口配管の破断等により、当該配管のサイフォン現象によるSFP保有水の漏えいが発生した場合においても、SFP水位がサイホンブレーカ配管高さまで低下すれば、サイホンブレーカからSFP入口配管内に空気が流入することによりSFP入口配管に生じるサイフォン現象は解除され、当該配管からの漏えいは停止する。</p> <p>②SFP出口配管については、①のようなサイホンブレーカは設置されていないため、SFP出口配管の破断によりSFP保有水の漏えいが発生した場合は、当該配管とSFPとの接続位置までSFP水位は低下し、当該配管の下端位置（NWL-約1.36m）まで水位が低下すれば、当該配管からの漏えいは停止する。</p> <p>従って、本評価では、SFPの水位が最も低下する可能性のあるサイフォン現象等として、②SFP出口配管の破断等による漏えいを想定している。</p>	<p>添付資料7.3.2.1 想定事故2において想定したサイフォン現象等について</p> <p>「サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故」（想定事故2）の有効性評価においては、審査ガイドに基づき、使用済燃料ピットの水位が最も低下する可能性のあるサイフォン現象等を想定する必要がある。</p> <p>泊3号炉使用済燃料ピットには、図1のとおり、以下の2種類の配管が接続されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①使用済燃料ピット水浄化冷却設備 使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管 ：A-使用済燃料ピット、B-使用済燃料ピット各1箇所</li> <li>②使用済燃料ピット水浄化冷却設備 使用済燃料ピット水浄化冷却設備入口配管 ：A-使用済燃料ピット、B-使用済燃料ピット各1箇所</li> </ul> <p>①使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管については、放射線の遮蔽が維持できる水位（使用済燃料ピット中央水面の線量率が0.15mSv/hとなる水位）よりも約2.44m下方に開口しているが、当該配管の最上部にサイフォン現象を解除する効果が期待できる配管（サイホンブレーカ：NWLより約0.2m下方）がA-使用済燃料ピット及び、B-使用済燃料ピットの使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管に各1本設置されている。従って、使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管の破断等により、当該配管のサイフォン現象による使用済燃料ピット保有水の漏えいが発生した場合においても、使用済燃料ピット水位がサイホンブレーカ配管高さまで低下すれば、サイホンブレーカから使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管内に空気が流入することにより使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管に生じるサイフォン現象は解除され、当該配管からの漏えいは停止する。</p> <p>②使用済燃料ピット水浄化冷却設備入口配管については、①のようなサイホンブレーカは設置されていないため、使用済燃料ピット水浄化冷却設備入口配管の破断により使用済燃料ピット保有水の漏えいが発生した場合は、当該配管と使用済燃料ピットとの接続位置まで使用済燃料ピット水位は低下し、当該配管の下端位置（NWL-1.35m）まで水位が低下すれば、当該配管からの漏えいは停止する。</p> <p>従って、本評価では、使用済燃料ピットの水位が最も低下する可能性のあるサイフォン現象等として、②使用済燃料ピット水浄化冷却設備入口配管の破断等による漏えいを想定している。</p>	<p>※本添付資料は大飯3／4号炉にはないため、同様の添付資料を作成している伊方3号炉の添付資料を記載</p> <p>設備名称及び記載表現の相違（以下、相違理由を省略）</p> <p>設計の相違</p> <p>設計の相違</p>

## 7.3.2 想定事故2（添付資料 7.3.2.1 想定事故2において想定したサイフォン現象等について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

伊方発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図1 伊方3号炉SFPに接続されている配管の概要図</p> <p>○SFP入口配管のサイホンブレーカについて          伊方3号炉SFP入口配管に設置されたサイホンブレーカの概略図を図2に示す。当該サイホンブレーカは、SFP入口配管（口径10inch）の最上部に設置された口径1/2inchの単管であり、弁等の機器類を必要としておらず、人的過誤の余地がない構造であることから、SFP入口配管のサイフォン現象による漏えいが発生した場合においても、SFP水位がサイホンブレーカ配管高さまで低下すれば、その効果を期待できる。なお、当該配管はその大部分がSFP軸体コンクリートに埋設されており、耐震性を有している。</p> <p>○サイホンブレーカ機能喪失の可能性について          • デブリ等による閉塞の可能性について          サイホンブレーカはSFP入口配管の最上部に設置されており、通常時は母管側からSFP側に向けて冷却材が流れていることから、デブリ等の付着によりSFP側から閉塞することはない。また、</p>	 <p>図1 使用済燃料ピットに接続する配管の概要</p> <p>○使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管のサイホンブレーカについて          泊3号炉使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管に設置されたサイホンブレーカの概略図を図2に示す。当該サイホンブレーカは、使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管（口径6インチ、4インチ）の最上部に設置された口径1/2インチの単管であり、弁等の機器類を必要としておらず、人的過誤の余地がない構造であることから、使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管のサイフォン現象による漏えいが発生した場合においても、使用済燃料ピット水位がサイホンブレーカ配管高さまで低下すれば、その効果を期待できる。なお、当該配管はその大部分が使用済燃料ピット軸体コンクリートに埋設されており、耐震性を有している。</p> <p>○サイホンブレーカ機能喪失の可能性について          • デブリ等による閉塞の可能性について          サイホンブレーカは使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管の最上部に設置されており、通常時は母管側から使用済燃料ピット側に向けて冷却材が流れていることから、デブリ等の付着</p>	設計の相違

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.2 想定事故2（添付資料 7.3.2.1 想定事故2において想定したサイフォン現象等について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

伊方発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>母管側からの閉塞については、SFP 出口配管部にストレーナ（メッシュ間隔 4.72mm）が設置されており、これより大きなデブリは SFP 冷却系配管に混入しないことから、サイホンブレーカ（配管内径 16.7mm）を閉塞させることはない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地震時等における落下物による座屈変形の可能性について（図3参照）           <p>サイホンブレーカは口径 1/2inch の配管で、コンクリート埋設部よりピット内へ突き出た形状をしており、突出し長さは約 200mm である。</p> <p>サイホンブレーカが機能喪失に至るには、流路が完全閉塞される必要がある。SFP エリアには SFP への落下によりサイホンブレーカ配管に変形を与えるような物体はないが、ここでは上部からの落下物によって、曲げにより座屈変形する可能性を検討した。当該部の形状はL型形状となっており、曲げ変形の角度は最大でも約 70° となり、90° 以上の変形は生じない。また、一定の剛性を有する鋼管に曲げ変形が生じる場合、断面は楕円形状を保持したまま変形するため、極端に座屈変形して流路が完全に閉塞することはないと考える。</p> </li> </ul> <p>○サイホンブレーカの保守点検について</p> <p>サイホンブレーカは、本想定事故の有効性評価においてその効果を期待されている機器であることを踏まえ、定期的（1回／週）に巡回点検（目視による水面の揺らぎ確認で通水状態を確認）を実施する。</p>	<p>により使用済燃料ピット側から閉塞することはない。また、母管側からの閉塞については、使用済燃料ピット水浄化冷却設備入口配管部にストレーナ（メッシュ間隔 約 4.7mm）が設置されており、これより大きなデブリは使用済燃料ピット冷却系配管に混入しないことから、サイフォンブレーカ（配管内径 16.7mm）を閉塞させることはない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地震時等における落下物による座屈変形の可能性について（図3参照）           <p>サイフォンブレーカは口径 1/2 インチの配管で、コンクリート埋設部よりピット内へ突き出た形状をしており、突出し長さはピット壁面から約 15cm である。</p> <p>サイフォンブレーカが機能喪失に至るには、流路が完全閉塞される必要がある。使用済燃料ピットエリアには使用済燃料ピットへの落下によりサイフォンブレーカ配管に変形を与えるような物体はないが、ここでは上部からの落下物によって、曲げにより座屈変形する可能性を検討した。当該部の形状はL型形状となっており、90° 以上の変形は生じない。また、一定の剛性を有する鋼管に曲げ変形が生じる場合、断面は楕円形状を保持したまま変形するため、極端に座屈変形して流路が完全に閉塞することはないと考える。</p> </li> </ul> <p>○サイフォンブレーカの保守点検について</p> <p>サイフォンブレーカは、本想定事故の有効性評価においてその効果を期待されている機器であることを踏まえ、定期的（1回／週）に巡回点検（目視による水面の揺らぎ確認で通水状態を確認）を実施する。</p>	<p>設計の相違</p> <p>記載内容の相違</p> <p>以上</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.2 想定事故2（添付資料 7.3.2.1 想定事故2において想定したサイフォン現象等について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

伊方発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>正面から見た図</p> <p>側面から見た図</p>	<p>A-使用済燃料ピット</p> <p>B-使用済燃料ピット</p> <p>キャスクピット</p> <p>燃料取替キャナル</p> <p>燃料検査ピット</p> <p>A</p> <p>B</p>	

図2 伊方3号炉SIP入口配管に設置されたサイホンブレーカの概略図

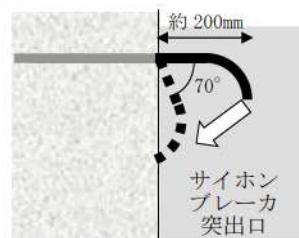


図3 上部からの落下物による曲げによるサイホンブレーカの座屈変形

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.2 想定事故2（添付資料 7.3.2.2 重大事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料 4.2.1 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について</p> <p>「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」のうち、想定事故2の「サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p> <p>図1 想定事故2の重大事故等対策の概略系統図</p>	<p>添付資料 7.3.2.2 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について</p> <p>「使用済燃料ピットにおける重大事故に至るおそれがある事故」のうち、想定事故2の「サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。</p> <p>図1 想定事故2の重大事故等対策の概略系統図</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.2 想定事故2（添付資料 7.3.2.3 安定状態について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号	泊発電所3号炉	相違理由
<p>添付資料4.2.2</p> <p><u>安定状態について</u></p> <p>想定事故2（使用済燃料ピット冷却配管の破断）時の安定状態については以下のとおり。</p> <p><b>使用済燃料ピット安定状態：</b>送水車を使った注水により使用済燃料ピット水位が回復、維持され、温度が安定した状態（配管破断箇所が隔離不能である場合、送水車による断続的な補給が必要）</p> <p><b>使用済燃料ピット安定状態の確立について</b></p> <p>事象発生の5.2時間後から注水（送水車）を開始することで、使用済燃料ピット出口配管下端での水位を維持。使用済燃料ピット水位及び温度は安定する。この、使用済燃料ピット水位及び温度が安定した時点の事象発生の5.2時間後を安定状態とした。</p> <p>また、使用済燃料ピットへの注水が行われなかった場合、事象発生の約11時間後に100°Cに到達するが、蒸散量（19.44m³/h）に対し、注水流束 25m³/h（送水車）で注水可能であることから、使用済燃料ピット水位及び温度を回復、維持できる。</p> <p><b>参考</b></p> <p>最も厳しい状況を仮定した場合の安定状態までに必要な時間</p> <p><b>事故の仮定</b></p> <p>事象発生後、送水車による注水準備が完了した時点（事象発生の5.2時間後）のピット水位が放射線の遮蔽が維持できる水（燃料頂部から4.38m）まで低下したと仮定する。</p> <p><b>計算</b></p> <p>補給開始後約115.1時間で補給完了となる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用済燃料ピットポンプ出口配管下端までの補給量：約640m³</li> <li>蒸散量：19.44 m³/h</li> <li>注水流束：25 m³/h（送水車）</li> </ul> <p>以上のことから、送水車による補給準備完了時間5.2時間に補給時間約115.1時間を足した時間の事象発生の約120.3時間を安定状態とする。</p> <p>* 注水に寄与する水量は、SFP、FH/Bキャナル及び検査ピット接続を考慮</p>	<p>添付資料4.2.5</p> <p><u>安定状態について</u></p> <p>想定事故2（サイフォン現象等による燃料プール内の水の小規模な喪失）の安定状態については以下のとおり。</p> <p><b>燃料プール安定状態：</b>設計基準対象施設及び重大事故等対処設備を用いた燃料プールへの注水により、燃料プール水位を回復・維持することで、燃料の冠水、放射線遮蔽及び未臨界が維持され、燃料プールの保有水の温度が安定し、かつ、必要な要員の不足、資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。</p> <p><b>【安定状態の確立について】</b></p> <p><b>燃料プールの安定状態の確立について</b></p> <p>燃料プール代替注水系（可搬型）を用いた燃料プールへの注水を実施することで、燃料プール水位が回復、維持され、燃料プールの安定状態が確立される。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p><b>【安定状態の維持について】</b></p> <p>上記の燃料損傷防止対策により安定状態を維持できる。</p> <p>また、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水を継続し、使用済燃料ピット冷却系を復旧し、復旧後は復水補給水系等により使用済燃料ピットへの補給を実施する。使用済燃料ピットの保有水を使用済燃料ピット冷却系により冷却することによって、安定状態後の状態維持のための冷却が可能となる。</p> <p>（添付資料2.1.1 別紙1）</p>	<p>添付資料7.3.2.3</p> <p><u>安定状態について</u></p> <p>想定事故2（サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピットの水位が低下する事故）の安定状態については以下のとおり</p> <p><b>使用済燃料ピット安定状態：</b>事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた使用済燃料ピットへの注水により、使用済燃料ピット水位を回復・維持することで、燃料の冠水、放射線遮蔽及び未臨界が維持され、使用済燃料ピットの保有水の温度が安定し、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。</p> <p><b>【安定状態の確立について】</b></p> <p><b>佐川清燃料ピットの安定状態の確立について</b></p> <p>可搬型大型送水ポンプ車を用いた使用済燃料ピットへの注水を実施することで、使用済燃料ピット水位が回復、維持され、使用済燃料ピットの安定状態が確立される。</p> <p>重大事故等対策時に必要な要員が確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。</p> <p><b>【安定状態の維持について】</b></p> <p>上記の燃料損傷防止対策により安定状態を維持できる。</p> <p>また、可搬型大型送水ポンプ車による使用済燃料ピットへの注水を継続し、使用済燃料ピット冷却系を復旧し、復旧後は燃料取替用水系等により使用済燃料ピットへの補給を実施する。使用済燃料ピットの保有水を使用済燃料ピット冷却系により冷却することによって、安定状態後の状態維持のための冷却が可能となる。</p>	

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

### 7.3.2 想定事故2（添付資料 7.3.2.4 評価条件の不確かさの影響評価について（想定事故2））

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.2 想定事故2（添付資料 7.3.2.4 評価条件の不確かさの影響評価について（想定事故2））

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉

表1 評価条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（2／2）

項目	評価条件（引出、事実と一致する条件）		評価条件の変更		評価結果に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	評価条件	評価結果	評価条件	評価結果		
外燃機関の吸気管 に対する切削工具 による長尺工具の 搬入	燃科部屋より 6.30m	燃科部屋上り 6.30m	燃科部屋上り 6.30m	燃科部屋上り 6.30m	評価条件と同様であることから、事業実施時に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。	評価条件と同様であることから、運転員等操作時間に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。
外燃機関	外燃機関なし	外燃機関あり	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	評価条件と同様であることから、事業実施時に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。	評価条件と同様であることから、事業実施時に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。
燃科部屋の換気 操作装置の運転停止 による外燃機関搬入	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	評価条件と同様であることから、事業実施時に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。	評価条件と同様であることから、事業実施時に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。

女川原子力発電所2号炉

表1 評価条件を最確条件とした場合の運転員操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（想定事故2）（2／5）

項目	評価条件（引出、事実と一致する条件）		評価条件の変更		評価結果に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	評価条件	評価結果	評価条件	評価結果		
外燃機関	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	評価条件と同様であることから、事業実施時に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。	評価条件と同様であることから、事業実施時に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。

泊発電所3号炉

表1 評価条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（2／2）

項目	評価条件（引出、事実と一致する条件）		評価条件の変更		評価結果に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	評価条件	評価結果	評価条件	評価結果		
外燃機関	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	評価条件と同様であることから、事業実施時に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。	評価条件と同様であることから、事業実施時に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。
燃科部屋の換気 操作装置の運転停止 による外燃機関搬入	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	評価条件と同様であることから、事業実施時に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。	評価条件と同様であることから、事業実施時に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。
燃科部屋の換気 操作装置の運転停止 による外燃機関搬入	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	燃科部屋上り 4.780m	評価条件と同様であることから、事業実施時に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。	評価条件と同様であることから、事業実施時に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。

相違理由

泊発電所 3号炉 有効性評価 比較表

7.3.2 想定事故2 (添付資料 7.3.2.4 評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故2))

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由											
	<table border="1"> <caption>表1 評価条件を最悪条件とした場合の運転員操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響 (想定事故2) (3／5)</caption> <thead> <tr> <th>項目</th><th>評価条件 (初期・事故段階) の 不確かさ</th><th>条件設定の考え方</th><th>運転員操作時間に与える影響</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>判断時間</td><td>約1.0秒 (初期段階)</td><td>約1.0秒 (初期段階)</td><td>運転員操作時間は、評価条件として設定して いる標準より小さくならぬが、燃料ブールゲート開閉時間より燃料ブールゲート開閉時間は標準より大きくなることから、評価項目となるパラメータに対する影 響は大きくなる。</td></tr> <tr> <td>初期条件</td><td>初期水位 (初期段階)</td><td>初期水位 (初期段階)</td><td>ブールゲートの開放を想定した場合、原有水槽 がブールゲート開閉と比べて1.8倍程度となり、 燃料ブールゲート水槽の開放(燃料ブールゲー ト水槽開放)では開放されるが、燃料ブールゲー ト水槽開放(燃料ブールゲート開閉)による燃料ブー ルゲート水槽の開放(燃料ブールゲート開 閉)となり、燃料ブールゲート水槽の開放(燃料 ブールゲート開閉)による燃料ブールゲート水槽 の開放を起どとした場合影響度又は原有水槽 開放時間と同程度に与えられることがあ る。</td></tr> </tbody> </table>	項目	評価条件 (初期・事故段階) の 不確かさ	条件設定の考え方	運転員操作時間に与える影響	判断時間	約1.0秒 (初期段階)	約1.0秒 (初期段階)	運転員操作時間は、評価条件として設定して いる標準より小さくならぬが、燃料ブールゲート開閉時間より燃料ブールゲート開閉時間は標準より大きくなることから、評価項目となるパラメータに対する影 響は大きくなる。	初期条件	初期水位 (初期段階)	初期水位 (初期段階)	ブールゲートの開放を想定した場合、原有水槽 がブールゲート開閉と比べて1.8倍程度となり、 燃料ブールゲート水槽の開放(燃料ブールゲー ト水槽開放)では開放されるが、燃料ブールゲー ト水槽開放(燃料ブールゲート開閉)による燃料ブー ルゲート水槽の開放(燃料ブールゲート開 閉)となり、燃料ブールゲート水槽の開放(燃料 ブールゲート開閉)による燃料ブールゲート水槽 の開放を起どとした場合影響度又は原有水槽 開放時間と同程度に与えられることがあ る。	
項目	評価条件 (初期・事故段階) の 不確かさ	条件設定の考え方	運転員操作時間に与える影響											
判断時間	約1.0秒 (初期段階)	約1.0秒 (初期段階)	運転員操作時間は、評価条件として設定して いる標準より小さくならぬが、燃料ブールゲート開閉時間より燃料ブールゲート開閉時間は標準より大きくなることから、評価項目となるパラメータに対する影 響は大きくなる。											
初期条件	初期水位 (初期段階)	初期水位 (初期段階)	ブールゲートの開放を想定した場合、原有水槽 がブールゲート開閉と比べて1.8倍程度となり、 燃料ブールゲート水槽の開放(燃料ブールゲー ト水槽開放)では開放されるが、燃料ブールゲー ト水槽開放(燃料ブールゲート開閉)による燃料ブー ルゲート水槽の開放(燃料ブールゲート開 閉)となり、燃料ブールゲート水槽の開放(燃料 ブールゲート開閉)による燃料ブールゲート水槽 の開放を起どとした場合影響度又は原有水槽 開放時間と同程度に与えられることがあ る。											

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.2 想定事故2 (添付資料 7.3.2.4 評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故2))

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																				
	<p style="text-align: center;">表1 評価条件を最悪条件とした場合の運転員操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響 (想定事故2) (4／5)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">評価条件 (初期事況及び想定条件) の 不確かさ</th> <th rowspan="2">条件設定の考え方</th> <th rowspan="2">運転員操作時間に与える影響</th> <th rowspan="2">評価項目となるパラメータに与える影響</th> </tr> <tr> <th>評価条件</th> <th>初期条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外部水槽の 蓄水量</td> <td>約1,000m<sup>3</sup>以上 (海水野水槽水 量)</td> <td>約1,000m<sup>3</sup>以上 (海水野水槽水 量)</td> <td>通常外槽の蓄水量が水槽を参考に、 操作条件を包絡できる範囲を設定</td> <td>通常よりも水槽に水が無い場合は、 操作条件よりも水槽に水がある場合は、 操作条件より多くなる。また、緊急時に1日間(約1mから大浴 槽水タンク(タイプ1)による熱供給ブレーカー供水 を7日間実施した場合)よりも海水野水槽は操作し ない。よって、海水野水槽は操作しない。</td> <td>通常よりも海水野水槽の操作時間がかかる影響はない。</td> </tr> <tr> <td>初期条件</td> <td>約1,050L 燃料の容積</td> <td>約1,050L 燃料の容積</td> <td>通常熱交換器タンク及びガススター ン熱交換器熱交換タンクの運転域を多 めに考慮して設定する条件を設定</td> <td>通常よりも熱交換器の 余裕が大きくなる。また、準備動作時間から離れて前 述に示すとおりでも燃料供給しないことから、運転員 操作時間に与える影響はない。</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	評価条件 (初期事況及び想定条件) の 不確かさ		条件設定の考え方	運転員操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響	評価条件	初期条件	外部水槽の 蓄水量	約1,000m <sup>3</sup> 以上 (海水野水槽水 量)	約1,000m <sup>3</sup> 以上 (海水野水槽水 量)	通常外槽の蓄水量が水槽を参考に、 操作条件を包絡できる範囲を設定	通常よりも水槽に水が無い場合は、 操作条件よりも水槽に水がある場合は、 操作条件より多くなる。また、緊急時に1日間(約1mから大浴 槽水タンク(タイプ1)による熱供給ブレーカー供水 を7日間実施した場合)よりも海水野水槽は操作し ない。よって、海水野水槽は操作しない。	通常よりも海水野水槽の操作時間がかかる影響はない。	初期条件	約1,050L 燃料の容積	約1,050L 燃料の容積	通常熱交換器タンク及びガススター ン熱交換器熱交換タンクの運転域を多 めに考慮して設定する条件を設定	通常よりも熱交換器の 余裕が大きくなる。また、準備動作時間から離れて前 述に示すとおりでも燃料供給しないことから、運転員 操作時間に与える影響はない。			
項目	評価条件 (初期事況及び想定条件) の 不確かさ		条件設定の考え方	運転員操作時間に与える影響				評価項目となるパラメータに与える影響															
	評価条件	初期条件																					
外部水槽の 蓄水量	約1,000m <sup>3</sup> 以上 (海水野水槽水 量)	約1,000m <sup>3</sup> 以上 (海水野水槽水 量)	通常外槽の蓄水量が水槽を参考に、 操作条件を包絡できる範囲を設定	通常よりも水槽に水が無い場合は、 操作条件よりも水槽に水がある場合は、 操作条件より多くなる。また、緊急時に1日間(約1mから大浴 槽水タンク(タイプ1)による熱供給ブレーカー供水 を7日間実施した場合)よりも海水野水槽は操作し ない。よって、海水野水槽は操作しない。	通常よりも海水野水槽の操作時間がかかる影響はない。																		
初期条件	約1,050L 燃料の容積	約1,050L 燃料の容積	通常熱交換器タンク及びガススター ン熱交換器熱交換タンクの運転域を多 めに考慮して設定する条件を設定	通常よりも熱交換器の 余裕が大きくなる。また、準備動作時間から離れて前 述に示すとおりでも燃料供給しないことから、運転員 操作時間に与える影響はない。																			

泊発電所 3 号炉 有効性評価 比較表

7.3.2 想定事故2 (添付資料 7.3.2.4 評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故2))

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由																							
	<p>表1 評価条件を最悪条件とした場合の運転員操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響 (想定事故2) (5/5)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>評価条件 (現状、参考及び実験結果等) の変更</th> <th>運転員操作時間に与える影響</th> <th>評価項目となるパラメータに与える影響</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>安全機能の喪失に対する対応時間</td> <td>新規ブレーカーによる遮断時間 新規ブレーカーによる遮断時間 既存ブレーカーによる遮断時間</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>制御室での操作時間</td> <td>新規ブレーカーによる遮断時間 既存ブレーカーによる遮断時間</td> <td>新規ブレーカーによる遮断時間は、操作時間が短くなる。本操作では、サイクル時間よりも操作時間が長い。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。</td> <td>新規ブレーカーによる遮断時間により遮断時間に影響する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。</td> </tr> <tr> <td>操作手順</td> <td>新規ブレーカーによる遮断時間 既存ブレーカーによる遮断時間</td> <td>新規ブレーカーによる遮断時間は、操作時間が短くなる。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。</td> <td>新規ブレーカーによる遮断時間により遮断時間に影響する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。</td> </tr> <tr> <td>外部遮断</td> <td>新規ブレーカーによる遮断時間 既存ブレーカーによる遮断時間</td> <td>外部遮断による遮断時間は、操作時間に影響する。</td> <td>外部遮断による遮断時間は、操作時間に影響する。</td> </tr> <tr> <td>代替操作手段</td> <td>新規ブレーカーによる遮断時間</td> <td>代替操作手段による遮断時間は、操作時間に影響する。</td> <td>代替操作手段による遮断時間は、操作時間に影響する。</td> </tr> </tbody> </table>	項目	評価条件 (現状、参考及び実験結果等) の変更	運転員操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響	安全機能の喪失に対する対応時間	新規ブレーカーによる遮断時間 新規ブレーカーによる遮断時間 既存ブレーカーによる遮断時間	—	—	制御室での操作時間	新規ブレーカーによる遮断時間 既存ブレーカーによる遮断時間	新規ブレーカーによる遮断時間は、操作時間が短くなる。本操作では、サイクル時間よりも操作時間が長い。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。	新規ブレーカーによる遮断時間により遮断時間に影響する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。	操作手順	新規ブレーカーによる遮断時間 既存ブレーカーによる遮断時間	新規ブレーカーによる遮断時間は、操作時間が短くなる。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。	新規ブレーカーによる遮断時間により遮断時間に影響する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。	外部遮断	新規ブレーカーによる遮断時間 既存ブレーカーによる遮断時間	外部遮断による遮断時間は、操作時間に影響する。	外部遮断による遮断時間は、操作時間に影響する。	代替操作手段	新規ブレーカーによる遮断時間	代替操作手段による遮断時間は、操作時間に影響する。	代替操作手段による遮断時間は、操作時間に影響する。	
項目	評価条件 (現状、参考及び実験結果等) の変更	運転員操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響																							
安全機能の喪失に対する対応時間	新規ブレーカーによる遮断時間 新規ブレーカーによる遮断時間 既存ブレーカーによる遮断時間	—	—																							
制御室での操作時間	新規ブレーカーによる遮断時間 既存ブレーカーによる遮断時間	新規ブレーカーによる遮断時間は、操作時間が短くなる。本操作では、サイクル時間よりも操作時間が長い。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。	新規ブレーカーによる遮断時間により遮断時間に影響する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。																							
操作手順	新規ブレーカーによる遮断時間 既存ブレーカーによる遮断時間	新規ブレーカーによる遮断時間は、操作時間が短くなる。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。	新規ブレーカーによる遮断時間により遮断時間に影響する。操作時間は、(22.9 - 5.0) 下半分の操作時間に設定する。																							
外部遮断	新規ブレーカーによる遮断時間 既存ブレーカーによる遮断時間	外部遮断による遮断時間は、操作時間に影響する。	外部遮断による遮断時間は、操作時間に影響する。																							
代替操作手段	新規ブレーカーによる遮断時間	代替操作手段による遮断時間は、操作時間に影響する。	代替操作手段による遮断時間は、操作時間に影響する。																							

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.2 想定事故2 (添付資料 7.3.2.4 評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故2))

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

項目	評価条件による他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕			泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
	評価条件による他の操作に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕			
操作条件	操作条件による他の操作に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作条件による他の操作に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
操作条件	操作条件による他の操作に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作条件による他の操作に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
操作条件	操作条件による他の操作に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作条件による他の操作に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕

表2 操作条件が要員の配置による他の操作に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕

項目	評価条件による他の操作に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕
操作条件	操作条件による他の操作に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作条件による他の操作に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕
操作条件	操作条件による他の操作に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作条件による他の操作に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕

表2 運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕

項目	評価条件による他の操作時間に与える影響	操作時間に与える影響	操作時間余裕
操作条件	操作条件による他の操作時間に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕
操作条件	操作条件による他の操作時間に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕
操作条件	操作条件による他の操作時間に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕

表2 運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕

項目	評価条件による他の操作時間に与える影響	操作時間に与える影響	操作時間余裕
操作条件	操作条件による他の操作時間に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕
操作条件	操作条件による他の操作時間に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕
操作条件	操作条件による他の操作時間に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間に与える影響 評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.2 想定事故2 (添付資料 7.3.2.4 評価条件の不確かさの影響評価について (想定事故2))

赤字 : 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字 : 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字 : 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

大飯発電所3／4号炉	女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由												
	<table border="1"> <tr> <td>運転員の操作に対する影響評価</td> <td>運転員の操作に対する影響評価</td> </tr> <tr> <td>評価項目</td> <td>評価項目</td> </tr> <tr> <td>評価結果</td> <td>評価結果</td> </tr> <tr> <td>評価結果の説明</td> <td>評価結果の説明</td> </tr> <tr> <td>評価結果の確認</td> <td>評価結果の確認</td> </tr> <tr> <td>評価結果の確認</td> <td>評価結果の確認</td> </tr> </table> <p>表2. 運転員が操作に因る影響、評価項目となるパラメータが異なる事項及び操作手順表 (想定事故2) (2／2)</p>	運転員の操作に対する影響評価	運転員の操作に対する影響評価	評価項目	評価項目	評価結果	評価結果	評価結果の説明	評価結果の説明	評価結果の確認	評価結果の確認	評価結果の確認	評価結果の確認		
運転員の操作に対する影響評価	運転員の操作に対する影響評価														
評価項目	評価項目														
評価結果	評価結果														
評価結果の説明	評価結果の説明														
評価結果の確認	評価結果の確認														
評価結果の確認	評価結果の確認														

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.2. 想定事故2（添付資料 7.3.2.5 想定事故2において使用済燃料ピット冷却系配管の破断を想定している理由について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表	泊発電所3号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>女川原子力発電所2号炉</p> <p>添付資料 4.2.2</p> <p>想定事故2においてサイフォン現象を想定している理由について</p> <p>想定事故2では、燃料プールに接続される配管の破断により、サイフォン現象によるプール水の小規模な喪失が発生することを想定している。</p> <p>しかしながら、燃料プールからの漏えいは、他の事象が起因となる事も考えられる。ここでは、サイフォン現象による燃料プール水の漏えいを想定事故2の想定とした理由について示す。</p> <p>1. 燃料プールからの水の漏えいを引き起こす可能性のある事象</p> <p>燃料プールから水が漏えいする可能性のある事象としては、以下が考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① サイフォン現象による漏えい</li> <li>② 燃料プールライナ部の破損</li> <li>③ 燃料プールゲートの破損</li> <li>④ 燃料プールゲート開放時の原子炉ウェル及びD／Sピット側のライナ部の損傷</li> <li>⑤ 地震発生に伴うスロッシングによる漏えい</li> </ul> <p>2. 各事象の整理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① サイフォン現象による漏えい</li> </ul> <p>サイフォン現象による漏えいは、設計で考慮されているサイフォン防止用逆止弁が機能せず、かつ、配管が破断した場合において発生する。サイフォン現象による漏えいが停止されない場合、燃料プールの底部にあるディフューザ付近まで漏えいが継続する。</p> <p>燃料プールの冷却時に使用する配管は残留熱除去系配管のように基準地震動を考慮しても高い信頼性を持つが、燃料プール冷却浄化系には過脱塩装置通りのBクラスの配管が含まれる。逆止弁</p>	<p>添付資料 7.3.2.5</p> <p>想定事故2において使用済燃料ピット冷却系配管の破断を想定している理由について</p> <p>想定事故2では、使用済燃料ピットに接続される配管の破断により、ピット水の小規模な喪失が発生することを想定している。</p> <p>しかしながら、使用済燃料ピットからの漏えいは、他の事象が起因となることも考えられる。ここでは、使用済燃料ピット冷却系配管の破断による使用済燃料ピット水の漏えいを想定事故2の想定とした理由について示す。</p> <p>1. 使用済燃料ピットからの水の漏えいを引き起こす可能性のある事象</p> <p>使用済燃料ピットから水が漏えいする可能性のある事象としては、以下が考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 使用済燃料ピット冷却系配管の破断による漏えい</li> <li>② 使用済燃料ピットライニング部の破損</li> <li>③ 使用済燃料ピットゲートの破損</li> <li>④ 使用済燃料ピットゲート開放時の原子炉キャビティ、燃料取替キャナル、キャスクピット及び燃料検査ピットのライニング部の損傷</li> <li>⑤ 地震発生に伴うスロッシングによる漏えい</li> </ul> <p>2. 各事象の整理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 使用済燃料ピット冷却系配管の破断による漏えい</li> </ul> <p>使用済燃料ピット冷却系配管の破断による漏えいは、使用済燃料ピットに接続している冷却系配管が破断した場合において発生し、使用済燃料ピットに接続している冷却系配管には使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管と入口配管がある。</p> <p>使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管が破断した場合、当該配管の使用済燃料ピット接続部の開口部の高さは T.P. 26.85m であるが、サイフォンブレーカが設置されており、使用済燃料ピットの水位がサイフォンブレーカの使用済燃料ピット接続部の開口部の高さ T.P. 32.42m まで低下すれば、サイフォンブレーカから空気が吸込まれサイフォン現象は解消され、使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管からの漏えい及び使用済燃料ピット水位の低下は停止する。</p> <p>使用済燃料ピット水浄化冷却設備入口配管が破断した場合、当該配管の使用済燃料ピット接続部の開口部の高さ（下端）は T.P. 31.31m であり、この高さまで使用済燃料ピット水位が低下すれば、使用済燃料ピット水浄化冷却設備入口配管からの漏えい及び使用済燃料ピット水位の低下は停止する。</p> <p>従って、使用済燃料ピット水位が最も低下するのは、使用済燃料ピット水浄化冷却設備入口配管が破断するケースであり、その時使用済燃料ピットの水位は T.P. 31.31m まで低下する。（遮蔽が維持できる水位の約2メートル上）</p> <p>配管破断による小規模な漏えいが発生した場合、運転員は現場の漏えい検知器や使用済燃料ピット水位の低下等により事象を認知できるため、検知は容易である。事象認知後に重大事故等対処設備（可</p>	<p>事故想定の相違 ・女川がサイフォン現象を想定しているのにに対して、PWRは冷却系配管の破断が一番厳しくいため事故想定が異なる</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設計の相違</p> <p>設計の相違 記載方針の相違</p> <p>設計の相違</p>	

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.2. 想定事故2（添付資料 7.3.2.5 想定事故2において使用済燃料ピット冷却系配管の破断を想定している理由について）

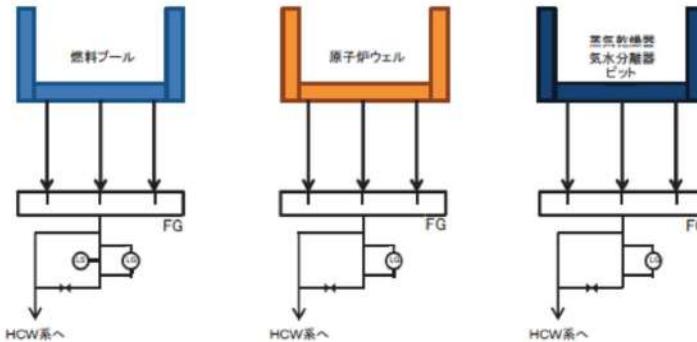
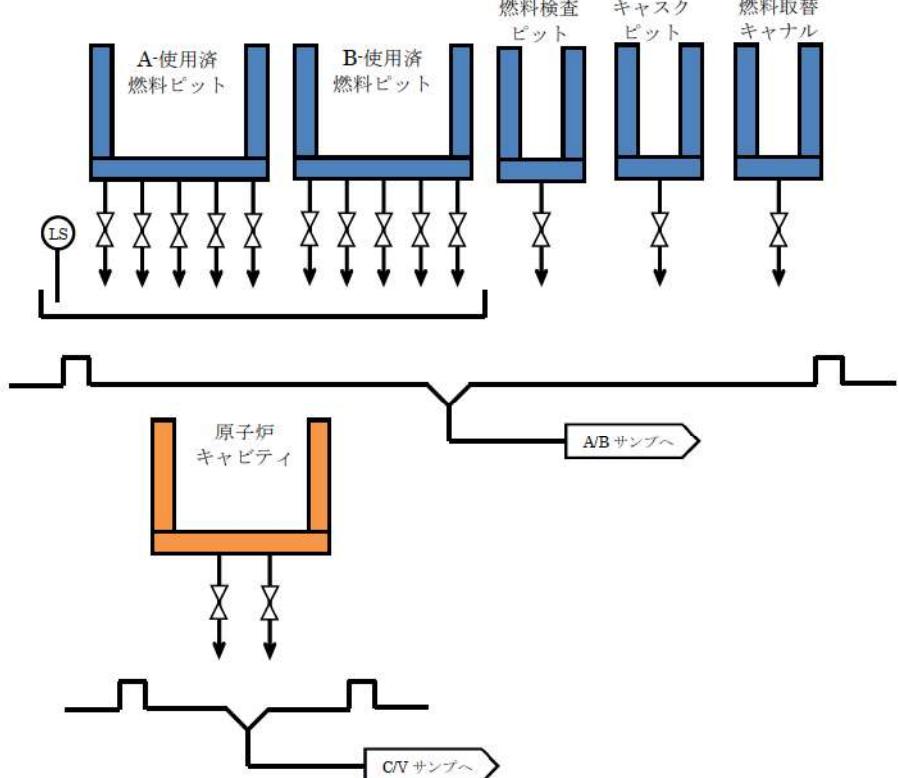
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>の固着及び配管破断による小規模な漏えいが発生した場合、運転員は現場の漏えい検知器やスキマセンサー・タンクの水位低下、燃料プール水位の低下等により事象を認知できるため、検知は容易である。</p> <p>注水手段は配管の破断箇所に依存することから、残留熱除去系や燃料プール冷却浄化系の注水ラインからの注水ができない場合も考えられる。</p> <p>なお、燃料プールの水位低下は、サイフォンブレーキ位置の付近にて停止する。運転員は、事象認知後に重大事故等対処設備（燃料プール代替注水系）を用いて注水を実施することで、燃料プールの水位は維持される。</p>	<p>搬型大型送水ポンプ車）を用いて注水を実施することで、使用済燃料ピットの水位は維持される。</p>	設計の相違
<p>② 燃料プールライナ部の破損</p> <p>燃料プールの筐体は基準地震動によっても機能が維持される設計であり、高い信頼性を持つ設備である。仮に燃料プールライナ部が破損し漏えいが発生した場合、漏えいした燃料プールの保有水は燃料プールライナ漏えい検出器のドレン溜めに流れ込み、この水位によりプール水の漏えいを検知し警報が発信される（図1参照）。</p> <p>運転員はこの警報発生や燃料プール水位の低下等により事象を認知できるため、検知は容易である。ただし、ライナドレン部は燃料プールのバウンダリとしての機能を持たないことから漏えいを停止することが困難であり、漏えいが継続する。</p> <p>注水手段は、ライナ部破損による漏えいが、残留熱除去系燃料プール冷却浄化系の注水ラインに影響を与えないため、常用の注水設備及び重大事故等対処設備（燃料プール代替注水系）等となる。</p> <p>なお、燃料プールライナ部からの漏えい量（一部の箇所の破損を想定）を評価すると、最大でも <math>32\text{m}^3/\text{h}</math>（ライナドレンの配管系と水頭圧の関係より算出）程度となり、漏えい量に応じた注水の継続</p>	<p>② 使用済燃料ピットライニング部の破損</p> <p>使用済燃料ピットは基準地震動によっても機能が維持される設計であり、高い信頼性を持つ設備である。仮に使用済燃料ピットライニング部が破損し漏えいが発生した場合、漏えいした使用済燃料ピットの保有水は使用済燃料ピットライニング漏えい検知配管によりドレン受けに流れ込み、この水位によりピット水の漏えいを検知し警報が発信される（図2参照）。</p> <p>運転員はこの警報発生や使用済燃料ピット水位の低下等により事象を認知できるため、検知は容易である。ただし、ライニング漏えい検知配管は使用済燃料ピットのバウンダリとしての機能を持たないことから漏えいを停止することが困難であり、漏えいが継続する。</p> <p>注水手段は、ライニング部破損による漏えいが、燃料取替用水系や2次系補給水系の注水ラインに影響を与えないため、常用の注水設備及び重大事故等対処設備（搬型大型送水ポンプ車）等となる。</p> <p>なお、使用済燃料ピットライニング部からの漏えい量（一部の箇所の破損を想定）を評価すると、最大でも <math>23\text{m}^3/\text{h}</math>（ライニング漏えい検知の配管径と水頭圧の関係より算出）程度となり、漏えい量</p>	設備名称の相違 設計の相違

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.2. 想定事故2（添付資料 7.3.2.5 想定事故2において使用済燃料ピット冷却系配管の破断を想定している理由について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>が可能であれば燃料プールの水位及び冷却機能は維持されるが、注水流量が不足し燃料プール水位の低下が継続する場合には大規模損壊の対応となる。この場合、重大事故等対処設備（燃料プールスプレイ系）によるスプレイを実施する等の対応により、使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和できる。</p> 	<p>に応じた注水の継続が可能であれば使用済燃料ピットの水位及び冷却機能は維持されるが、注水流量が不足し使用済燃料ピット水位の低下が継続する場合には大規模損壊の対応となる。この場合、重大事故等対処設備（可搬型大型送水ポンプ車）によるスプレイを実施する等の対応により、使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和できる。</p> 	
<p>図1 燃料プール、原子炉ウェル及び蒸気乾燥器・気水分離器ピット（D／Sピット）のライナ部</p> <p>③ 燃料プールゲートの破損</p> <p>燃料プールゲートは添付資料4.1.7「プールゲートについて」に示すように十分信頼性を有し、地震発生時においてもその機能が維持できる設計とする。仮にゲートが外れて燃料プール水の漏えいが発生した場合であっても、ゲート下部は使用済燃料の燃料有効長頂部より高い位置にあるため、</p>	<p>③ 使用済燃料ピットゲートの破損</p> <p>使用済燃料ピットゲートは添付資料7.3.1.2「使用済燃料ピットの水位低下及び遮蔽に関する評価について」参考3に示すように十分信頼性を有し、地震発生時においてもその機能が維持できる設計とする。仮にゲートが外れて使用済燃料ピット水が他ピットへ流出した場合であっても、水位低下は</p>	<p>参照先の相違 設計の相違</p>

泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.2. 想定事故2（添付資料 7.3.2.5 想定事故2において使用済燃料ピット冷却系配管の破断を想定している理由について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ゲート下端到着後に漏えいは停止し、その後の崩壊熱相当の蒸発量に応じた注水を実施することで冠水は維持される。</p> <p>運転員はゲート破損による漏えい警報確認や燃料プール水位の低下等により事象を認知できるため、検知は容易である。</p> <p>冠水維持完了後、原子炉ウェル及びD/Sピット側の筐体に異常がなければ注水によって水位を回復させ、燃料プールの水位及び冷却機能を維持することができる。また、原子炉ウェル及びD/Sピット側の筐体から漏えいがある場合であっても常用の注水設備及び重大事故等対処設備（燃料プール代替注水系）等を用いることで崩壊熱による水の蒸発に応じた注水が可能なため、燃料の健全性が確保される。</p> <p>④ 燃料プールゲート開放時の原子炉ウェル及びD/Sピット側のライナ部の損傷</p> <p>燃料プールゲート開放時における原子炉ウェル及びD/Sピット側のライナ部破損においても②と同様、破断箇所の特定や検知が容易であることに加えて、③と同様にゲート下端以下には燃料プール水位は低下せず、使用済燃料の燃料有効長頂部との位置関係により燃料の冠水は維持される。</p> <p>その後、原子炉ウェル及びD/Sピット側の筐体に異常がなければ注水によって燃料プール水位を回復させ、燃料プールの水位及び冷却機能を維持することができる。また、原子炉ウェル及びD/Sピット側の筐体から漏えいがある場合であっても常用の注水設備及び重大事故等対処設備（燃料プール代替注水系）等を用いることで崩壊熱による水の蒸発に応じた注水が可能なため、燃料の健全性が確保される。</p> <p>⑤ 地震発生に伴うスロッシングによる漏えい</p> <p>地震発生時、スロッシングにより燃料プールの保有水が漏えいし、通常水位から0.53m程度まで燃料プール水位が低下するが、燃料有効長頂部の冠水は維持される。</p> <p>スロッシング発生時、運転員は現場の漏えい検知器、燃料プール水位の低下、燃料貯蔵プールエリアの線量率上昇等により事象を認知できるため、検知は容易である。</p> <p>初期に燃料プール水位が低下するが、原子炉建屋最上階での作業に問題なく、水位低下が燃料有効長頂部に到達するまでの時間余裕は3日以上あることから、重大事故等対処設備（燃料プール代替注水系）等による注水を行うことで燃料の健全性が確保される。</p> <p>3. 想定事故2及び大規模損壊での想定</p> <p>有効性評価では「2. 各事象の整理」で想定する事象の中で、「②燃料プールライナ部の破損」を除く事象に対して、燃料の損傷を防止できることを確認している。</p>	<p>運転中で2.2mであり、遮蔽設計基準水位を満足できる。また、使用済燃料ピット水が沸騰し遮蔽設計基準水位まで下がる時間は定検中で約1.1日であるが、注水準備に要する時間は4.4時間であるため、水位が遮蔽設計基準水位まで低下する前に給水を開始することが可能である。</p> <p>また、運転員はゲート破損による漏えい警報の確認や使用済燃料ピット水位の低下等により事象を認知できるため、検知は容易である。</p> <p>④ 使用済燃料ピットゲート開放時の原子炉キャビティ、燃料取替キャナル、キャスクピット及び燃料検査ピットのライニング部の損傷</p> <p>使用済燃料ピットゲート開放時における原子炉キャビティ、燃料取替キャナル、キャスクピット、及び燃料検査ピットのライニング部破損においても②と同様、基準地震動によても機能が維持される設計であり、また仮に漏えいが発生しても破断箇所の特定や検知が容易である。</p> <p>原子炉キャビティ、燃料取替キャナル、キャスクピット、及び燃料検査ピットからの漏えいを確認した場合は、常用の注水設備及び重大事故等対処設備（可搬型大型送水ポンプ車）等を用いることで崩壊熱による水の蒸発に応じた注水が可能なため、燃料の健全性が確保される。</p> <p>⑤ 地震発生に伴うスロッシングによる漏えい</p> <p>地震発生時、スロッシングにより使用済燃料ピットの保有水が漏えいし、通常水位から0.1m程度まで使用済燃料ピット水位が低下するが、燃料有効長頂部の冠水は維持される。</p> <p>スロッシング発生時、運転員は使用済燃料ピット水位の低下、使用済燃料ピットエリアの線量率上昇等により事象を認知できるため、検知は容易である。</p> <p>初期に使用済燃料ピット水位が低下するが、燃料取扱棟内での作業に問題なく、遮蔽設計基準水位までに低下する時間は定検中で約1.5日であることから、重大事故等対処設備（可搬型大型送水ポンプ車）等による注水を行うことで燃料の健全性が確保される。</p> <p>追面【地震津波側審査の反映】 (新たに設定した基準地震動によるSFPスロッシングの溢水量評価結果を受けて反映のため)</p> <p>3. 想定事故2及び大規模損壊での想定</p> <p>有効性評価では「2. 各事象の整理」で想定する事象の中で、「② 使用済燃料ピットライニング部の破損」を除く事象に対して、燃料の損傷を防止できることを確認している。</p>	<p>設計の相違</p> <p>設計の相違</p> <p>評価結果の相違</p>

## 泊発電所3号炉 有効性評価 比較表

7.3.2. 想定事故2（添付資料 7.3.2.5 想定事故2において使用済燃料ピット冷却系配管の破断を想定している理由について）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

女川原子力発電所2号炉	泊発電所3号炉	相違理由
<p>大規模損壊は、これらの想定時に常用の注水設備及び重大事故等対処設備による注水操作ができない状態、漏えいが継続する状況（「②燃料プールライナ部の破損」を含む）、及び常用の注水設備並びに重大事故等対処設備による注水能力を超える漏えいにより燃料プール水位が維持できない状況を想定した事象である。</p> <p>この対策として、重大事故等対処設備（燃料プールスプレイ系）による使用済燃料の著しい損傷の進行の緩和及び環境への放射性物質放出の低減や、重大事故等対処設備（放水設備）による発電所外への放射性物質の拡散抑制を行う。</p> <p>4. 結論</p> <p>燃料プールからプール水の漏えいが発生する可能性のある①～⑤の事象について検討した。</p> <p>使用済燃料の有効燃料長頂部より高い位置で漏えいが停止する事象は、③、④及び⑤であり、基準地震動の地震の影響を考慮して発生のおそれが小さいものは②、③である。</p> <p>①の「サイフォン現象による漏えい」は、逆止弁開閉を想定するとBクラス配管が含まれることから漏えいが使用済燃料の燃料有効長頂部以下まで継続するおそれがあり、また注水ラインの破断により対応可能な注水手段が限定されることから有効性評価において選定している。</p>	<p>大規模損壊は、これらの想定時に常用の注水設備及び重大事故等対処設備による注水操作ができない状態、漏えいが継続する状況（「② 使用済燃料ピットライニング部の破損」を含む）、及び常用の注水設備並びに重大事故等対処設備による注水能力を超える漏えいにより使用済燃料ピット水位が維持できない状況を想定した事象である。</p> <p>この対策として、重大事故等対処設備（可搬型大型送水ポンプ車）を用いたスプレイによる使用済燃料の著しい損傷の進行の緩和及び環境への放射性物質放出の低減や、重大事故等対処設備（可搬型大容量海水送水ポンプ車）による発電所外への放射性物質の拡散抑制を行う。</p> <p>4. 結論</p> <p>使用済燃料ピットからピット水の漏えいが発生する可能性のある①～⑤の事象について検討した。</p> <p>②～⑤は注水により水位を回復すれば使用済燃料ピットの冷却機能を維持できるのに対して、①は使用済燃料ピットの冷却機能が喪失することに加えて、使用済燃料ピット水浄化冷却設備出口配管が破断した場合は燃料取替用水系統等による注水機能が喪失し注水手段が限定されることから、有効性評価において冷却系配管の破断を選定している。</p> <p>なお、配管破断箇所は、水位低下量がより大きい使用済燃料ピット水浄化冷却設備入口配管の破断を選定している。</p>	<p>事故想定の相違    ・ピット水が漏えいする可能性のある事象から、泊は配管破断を、女川はサイフォン現象による漏えいを選定</p>