

3. 4 境界条件

メッシュモデル下面及び側面には、滑りなしの境界条件を与えた。また上面は圧力境界条件とする。

3. 5 重力の取扱い

鉛直下向きに $1G$ ($=9.8\text{m/s}^2$) 相当の体積力を与える。

3. 6 時間積分

非定常計算における時間刻みは、 0.01 秒とし、 100 時間ステップ ($=1.0$ 秒間) の解析を行う。


3. 7 数値解法

PISO 法^[2]を採用し、1 時間ステップ当たり 20 スイープの繰返し計算を行った。


4. 解析結果及びまとめ

図 4 に、体積分率分布を示す。ここで、図中の t : 経過時刻 [s], g : 重力加速度を示す。時間の経過に伴って水柱が崩壊し、モデル右側面に衝突した水流が壁面を伝って上昇している様子が分かる。


実験結果^[3]及び他の数値解法^[4]との比較を、図 5 及び図 6 に示す。図 5 は水の先端（右端）の位置の時間変化を、図 6 はモデル左端における水面の高さの時間変化を無次元化して整理したグラフである。これらの図において、本解析結果は他の解法・コードで計算した結果とよく一致している。図 5 の水の先端位置の時間変化において、解析結果が実験結果と比べて先行する傾向があるが、これは実験においては水ダムのスリットの開放が有限時間で行われることや、3 次元性の影響があると思われる。

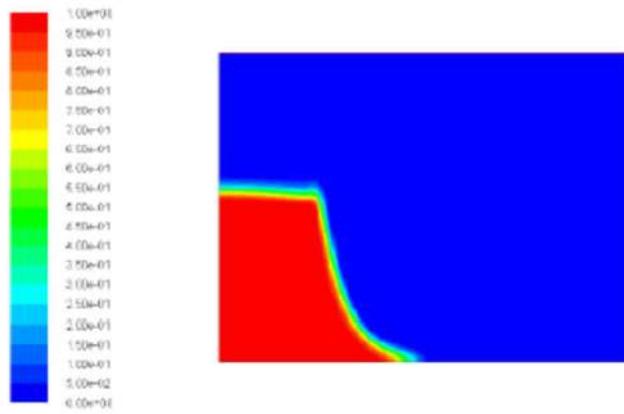

(a) $t = 0.2$ 秒後 ($t\sqrt{g/L} = 0.886$)

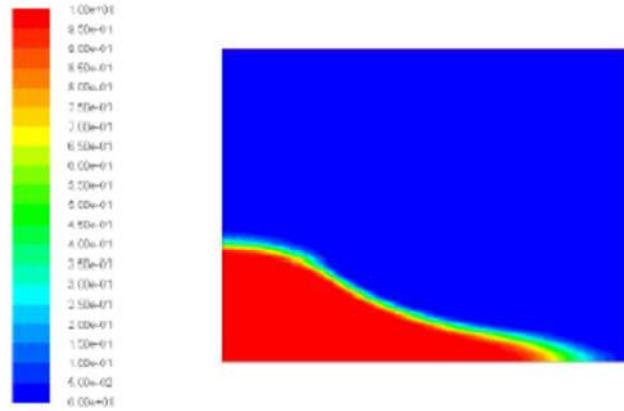

(b) $t = 0.4$ 秒後 ($t\sqrt{g/L} = 1.772$)

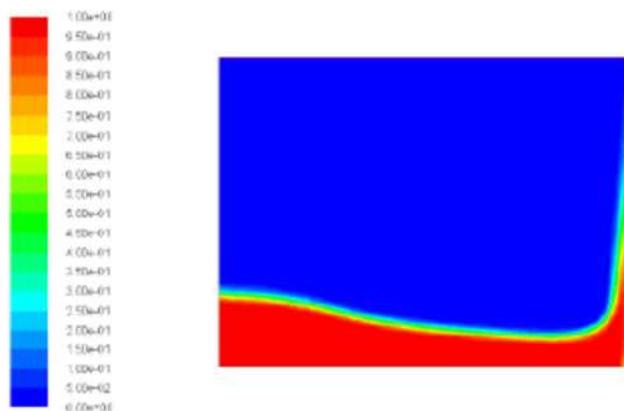

(c) $t = 0.6$ 秒後 ($t\sqrt{g/L} = 2.658$)

図 4 水面（体積分率分布）の変化

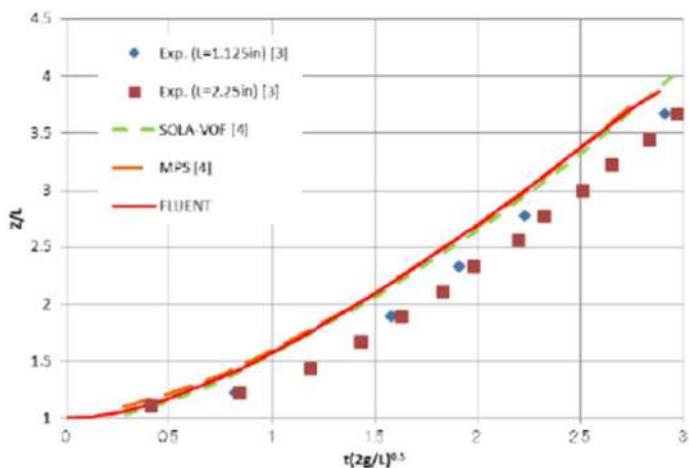


図 5 先端位置 Z の時間変化

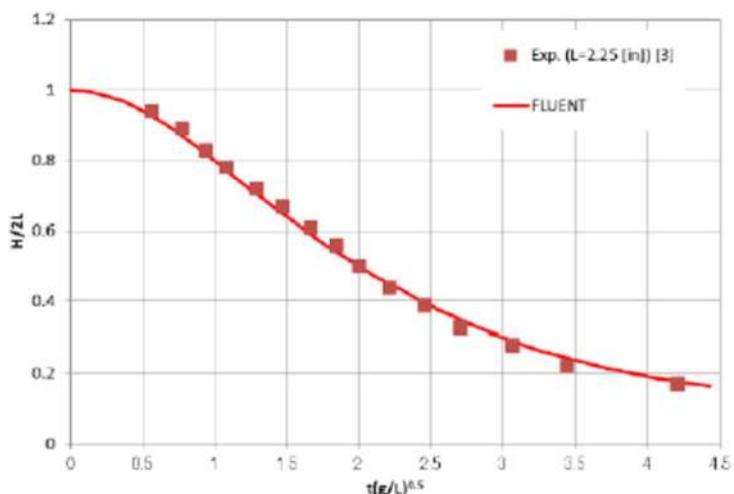


図 6 水柱高さ H の時間変化

参考文献

- [1] Hirt, C. W. and Nicholls, B. D. :Volume of fluid(VOF) method for dynamics of free boundaries, *J. Comput. Phys.*, Vol 39, pp. 201–221, 1981
- [2] Ferziger, J. H. and Peric, M. :Computational Method for Fluid Dynamics 3rd Edition, Springer, 2002.
- [3] Martin, J. C. and Moyce, W. J. :Part IV. An Experimental Study of the Collapse of Liquid Columns on a Rigid Horizontal Plane, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Science*, Vol. 244, No. 882, pp. 312–324, 1952
- [4] 越塙誠一, 山川宏, 矢川元基 : 数値流体力学 (インテリジェント・エンジニアリング・シリーズ), 培風館, 1997

原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水影響評価

1. はじめに

泊発電所の屋外における溢水影響評価では、地震起因による屋外タンクの破損により生じる溢水が、防護対象設備が設置される建屋に及ぼす影響を確認している。原子炉補機冷却海水放水路については、敷地に流出させない方針とすることから溢水源として想定していないが、原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの排水が敷地に溢水した場合の影響について評価を実施する。

1号、2号炉及び3号炉の原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水箇所及び構内排水設備の配置を図1に示す。

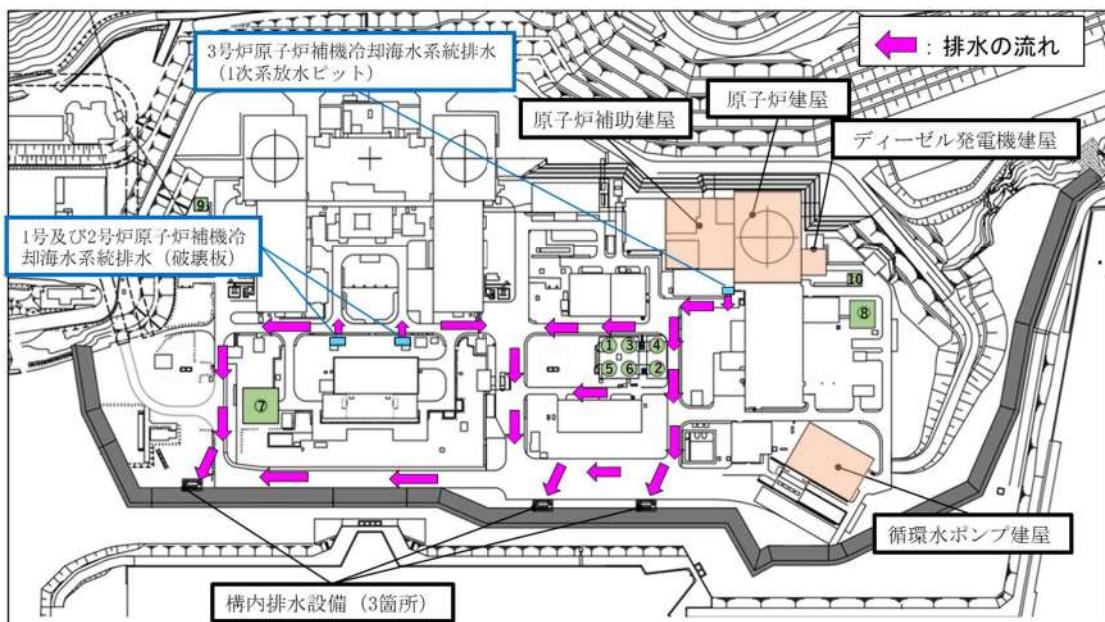


図1 原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水箇所及び構内排水設備の配置

2. 屋外における地震起因による溢水源

地震による溢水源は、屋外タンクからの溢水、原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水を考慮する。

(1) 屋外タンクからの溢水量

発電所敷地内の溢水源となりうる屋外タンクを表1に示す。また、容量が $1,000\text{m}^3$ を超える大型タンクからの溢水継続時間を表2に示す。

表 1 溢水影響評価の対象となる屋外タンク

No.	タンク名称	基数	容量 (m ³)	評価に用いる容量 (m ³)
1	A-2次系純水タンク	1	1,600	1,600
2	B-2次系純水タンク	1	1,600	1,600
3	3A-ろ過水タンク	1	1,600	1,600
4	3B-ろ過水タンク	1	1,600	1,600
5	A-ろ過水タンク	1	1,600	1,600
6	B-ろ過水タンク	1	1,600	1,600
7	1号及び2号炉 補助ボイラー燃料タンク	1	600	450*
8	3号炉 補助ボイラー燃料タンク	1	735	410*
9	1号炉 タービン油計量タンク	1	70	70
10	3号炉 タービン油計量タンク	1	110	0*
	合計			10,530

*評価に用いる容量は、発電所の所則類に反映し、運用容量を超過しないように管理する。

なお、本事項は後段規則での対応が必要となる事項である。(別添2参照)

表 2 大型タンクからの溢水継続時間

タンク名称	初期水位 (m)	接続配管断面積 (m ²)	溢水継続時間 (分)
A-2次系純水タンク	11.56	0.13	26
B-2次系純水タンク	11.56	0.13	26
3A-ろ過水タンク	11.56	0.29	12
3B-ろ過水タンク	11.56	0.29	12
A-ろ過水タンク	11.56	0.23	15
B-ろ過水タンク	11.56	0.23	15

(2) 原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの地震による溢水量

地震発生後も原子炉補機冷却海水ポンプは運転が継続されるため、原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水は継続する。

原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水影響評価では、溢水水位が最大となる屋外タンクからの溢水継続時間における原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水量を算出する。算出結果を表3に示す。

表 3 原子炉補機冷却海水系統戻り配管の溢水量

流量 (m ³ /h)	溢水継続時間 (分)	溢水量 (m ³)
11,000 ^{*1}	30 ^{*2}	5,500

※1 3,400m³/h + 7,600m³/h = 11,000m³/h

- 3号炉原子炉補機冷却海水ポンプ

$$1,700\text{m}^3/\text{h} \times 2 \text{台} = 3,400\text{m}^3/\text{h}$$

- 1号及び2号炉原子炉補機冷却海水ポンプ

$$1,900\text{m}^3/\text{h} \times 2 \text{台} \times 2 \text{ユニット} = 7,600\text{m}^3/\text{h}$$

※2 溢水継続時間が最大となるA, B - 2次系純水タンクの 25.44 分に保守性を考慮

(3) 構内排水設備からの排水量

原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水については、構内排水設備により排水する。構内排水設備は発電所の運用上早期に排水をする必要があることから、約 30 分以内に排水する設計とする。

構内排水設備は、14,000 m³ の溢水量を 30 分以内で排水する機能を有する構内排水設備を設置する。

なお、設置する構内排水設備は溢水ガイドに基づき、1箇所からの排水は期待できないものとする。

排水開始時期については、早期に滞留エリアの溢水を排水する必要があるため、地震発生後早期に排水可能な設計とする。

構内排水設備の排水能力については 4 項「構内排水設備の排水能力について」に示す。

3. 原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水影響評価結果

原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水影響評価については、屋外タンクからの溢水及び原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水を想定し、溢水水位を算出した。

構内排水設備からの排水量については、溢水ガイドに基づき 1 箇所からの排水は期待できないものとし、30 分間で 14,000m³ の排水量を考慮した。（4 項参照）

溢水水位の算出結果を表 4 に示す。

表4 原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水影響評価

建屋	建屋開口高さ (m)	溢水量 (m ³)	排水量 (m ³)	敷地面積 (m ²)	敷地 浸水深 (m)	評価
原子炉建屋 (タービン建屋入口)	0.30※1					
ディーゼル発電機建屋	0.30※1					
原子炉補助建屋 (出入管理建屋入口)	0.30※1					
循環水ポンプ建屋	0.30※1					

※1 建屋入口高さから敷地レベル T.P. 10.0m を引いた値

※2 溢水量 : 16,100 m³

$$10,530 \text{ m}^3 + 5,500 \text{ m}^3 + 70 \text{ m}^3 = 16,100 \text{ m}^3$$

- ・屋外タンクからの溢水量 : 10,530m³(表 1)
- ・原子炉補機冷却海水系統配管からの溢水量 : 5,500m³(表 3)
- ・地下水排水系統及び液体廃棄物処理系統からの溢水量 : 70m³

※3 地下水排水系統及び液体廃棄物処理系統は常時排水は無いが、保守的にポンプの定格容量による溢水量を想定した。(湧水ピットポンプ : 25m³/h, 廃液蒸留水ポンプ 30m³/h)

※4 構内排水設備の排水能力 : 14,000m³/h × 2 基 × 30/60 分

※5 T.P. 10.0m 盤の道路の面積 : 46,400 m²

※6 敷地レベル T.P. 10.0m からの浸水深

屋外における溢水水位は T.P. 10.05m であり、防護対象設備が設置される原子炉建屋、原子炉補助建屋、ディーゼル発電機建屋及び循環水ポンプ建屋の開口高さ (T.P. 10.3m) に至らず、影響がないことを確認した。

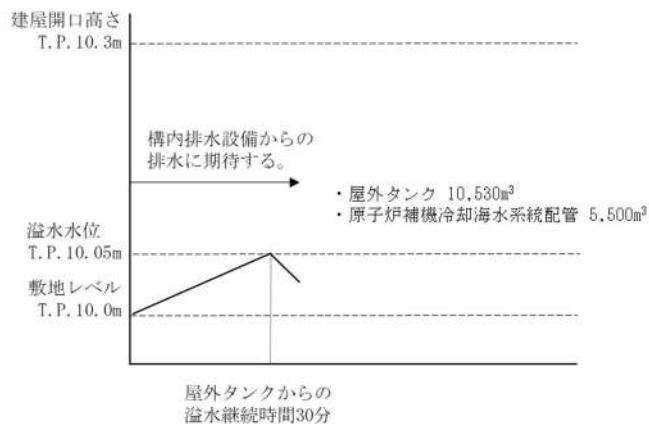


図2 地震発生後の溢水水位イメージ

4. 構内排水設備の排水能力について

原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水の排水について、溢水ガイドに従い算出される屋外の溢水及び降雨との重畠も含めて評価を行う。

(1) 想定される溢水量

① 地震起因による溢水量 : 16,100m³

(表 4 原子炉補機冷却海水系統戻り配管からの溢水影響評価による)

② 降雨との重畠

地震起因による溢水量に、発電所敷地における降雨についても評価する。

発電所周辺地域における日最大1時間降水量の既往最大値 (57.5mm/h) を用い評価する。溢水量を表5に示す。

表5 日最大1時間降水量による溢水量（1時間最大値）

1時間の降水量 (mm)	集水面積※1 (m ²)	溢水量 (m ³)
57.5	約 353,600	約 20,400

※1 T.P. 31m 盤以上の雨水集水面積も含む

(2) 別ハザードからの要求

設置許可基準規則第6条（自然事象）において、構内排水設備の排水可能流量は設計基準降水量 (57.5mm/h) による降雨時の雨水流入量を上回り、排水可能であると評価しているため、地震と降雨が重畠した場合の影響についても評価する。30分間で発生する地震及び降雨重畠時の溢水量を表6に示す。

表6 地震及び降雨重畠時の溢水量（30分間）

地震起因による溢水量 (m ³)	降雨による溢水量 (m ³)	合計 (m ³)
16,100	10,200	26,300

(3) 構内排水設備の排水能力について

別ハザードからの要求が満足できる構内排水設備の排水能力は、1基あたり 14,000m³/h 以上である。

排水開始時期については、早期に滞留エリアの溢水を排水する必要があるため、地震発生後早期に排水可能な設計とする。

(4) 降雨重畠時の溢水影響評価

溢水水位が最大となる屋外タンクからの溢水継続時間（30分）の溢水水位が、降雨との重畠を考慮した場合でも、防護対象設備が設置される建屋の開口高さを超えないことを評価した。

溢水水位の算出結果を表7に示す。溢水水位はT.P. 10.27mであり、防護対象設備が設置される原子炉建屋、原子炉補助建屋、ディーゼル発電機建屋及び循環水ポンプ建屋の開口高さ（T.P. 10.3m）に至らず、影響がないことを確認した。

表7 降雨重畠時の溢水影響評価

建屋	建屋開口 高さ (m)	溢水量 (m ³)	排水量 (m ³)	敷地面積 (m ²)	敷地浸水深 (m)	評価
原子炉建屋 (タービン建屋入口)	0.30 ^{※1}					
ディーゼル発電機建屋	0.30 ^{※1}	26,300	14,000 ^{※2}	約46,400 ^{※3}	0.27 ^{※4}	○
原子炉補助建屋 (出入管理建屋入口)	0.30 ^{※1}					
循環水ポンプ建屋	0.30 ^{※1}					

※1 建屋入口高さから敷地レベル T.P. 10.0m を引いた値

※2 構内排水設備の排水能力 14,000m³/h × 2基 × 30/60 分

※3 T.P. 10.0m 盤の道路の面積 : 46,400 m²

※4 敷地レベル T.P. 10.0m からの浸水深

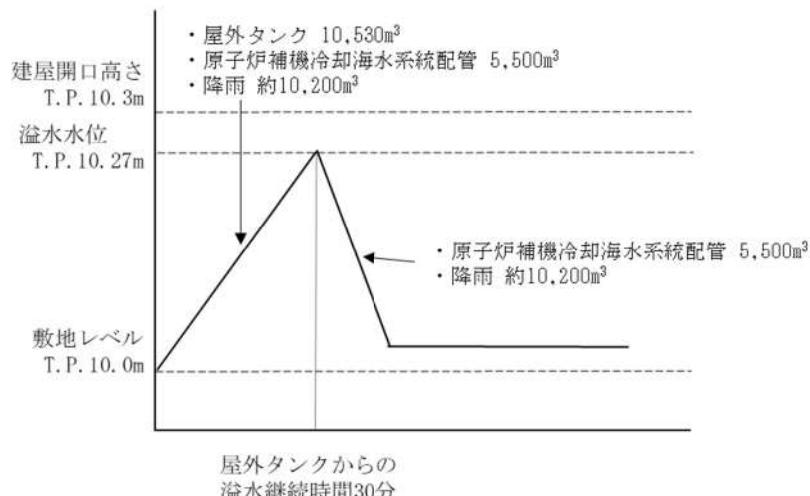


図3 溢水水位イメージ

その他の漏えい事象に対する確認について

その他の漏えい事象に対して、想定される事象を整理するとともに、漏えいの早期検知及び排水により、漏えい水が安全機能に影響を及ぼさない設計となっていることを確認する。

1. その他漏えい事象の整理

溢水防護区画内にて発生が想定されるその他漏えい事象について表 1 に整理する。

表 1 その他の漏えい事象

分類	想定事象	漏えい量
(1) 機器ドレン	<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプシールドレン ・空調ドレン（結露水含む） ・サンプルシンクドレン 等 	小
(2) 機器の作動（誤作動含む）	<ul style="list-style-type: none"> ・安全弁動作 ・開放端に繋がる弁の誤開、開固着 等 	小～中
(3) 機器損傷（配管以外）	<ul style="list-style-type: none"> ・開放端に繋がる弁のシートリーク ・弁グランドリーク ・ポンプシールリーク ・フランジリーク 等 	小
(4) 人的過誤	<ul style="list-style-type: none"> ・弁誤操作 ・隔離未完機器の誤開放 ・開放点検中設備への誤通水 ・アイスプラグ施工不良 等 	小～大
(5) 配管フランジ部損傷	<ul style="list-style-type: none"> ・配管フランジ部からのリーク 	小

(1) 機器ドレン

通常運転状態において発生するドレンで有り、床及び機器ドレン配管により排水可能な設計としている。

(2) 機器の作動（誤作動含む）

安全弁の作動は設計上想定されているものであり、2次側は配管により冷却材貯蔵タンク等に直接繋がっており、区画内に放出されない設計としている。（気体系の安全弁は除く）

大気開放タンクの補給弁等、開放端に繋がる弁が誤開、開固着した場合には、タンクがオーバーフローする可能性があるが、タンクオーバーフロー管は配管によりサンプタンク等に接続されており、区画内に漏えいしない設計となっている。

(3) 機器損傷（配管以外）

弁グランドリークについては、1次系弁は、リークオフライン等により系外漏えいに至らないよう設計上の配慮がされている。

また、その他のリーク事象については、漏えい量は比較的少なく、床ドレン配管等により排水可能な設計としている。

(4) 人的過誤

事象によっては大量の漏えいが発生する可能性があるが、過去のトラブル事例から、基本的にはプラントが停止している定期事業者検査時に発生しているものであり、人的要因であることから、発生時には早期に隔離等の対処が可能である。

(5) 配管法兰部損傷

配管法兰部からのリークについては、漏えい量は比較的少なく、床ドレン配管等により排水可能な設計としている。


2. その他漏えい事象に対する対応方針

表1に整理した事象のうち、(1)～(3)及び(5)については、基本的には床ドレン配管及び機器ドレン配管により排水可能な設計としており、漏えい水が区画内に滞留しないよう設計上の配慮がなされている。

当該区画若しくは排水先の補助建屋サンプタンク等において、漏水の発生を検知することができる設計となっている。

一方、少量の漏えい量であっても早期検知ができない場合には、防護対象設備が機能喪失に至る可能性もあるため、図1に示す確認フローにて溢水防護区画ごとに確認を実施した。確認結果について表2に示す。

なお、(4) 人的過誤については、発生の未然防止を図るために、定められた運用、手順を確実に順守すると共に、トラブル事例等を参考に継続的な運用改善を行っていく。

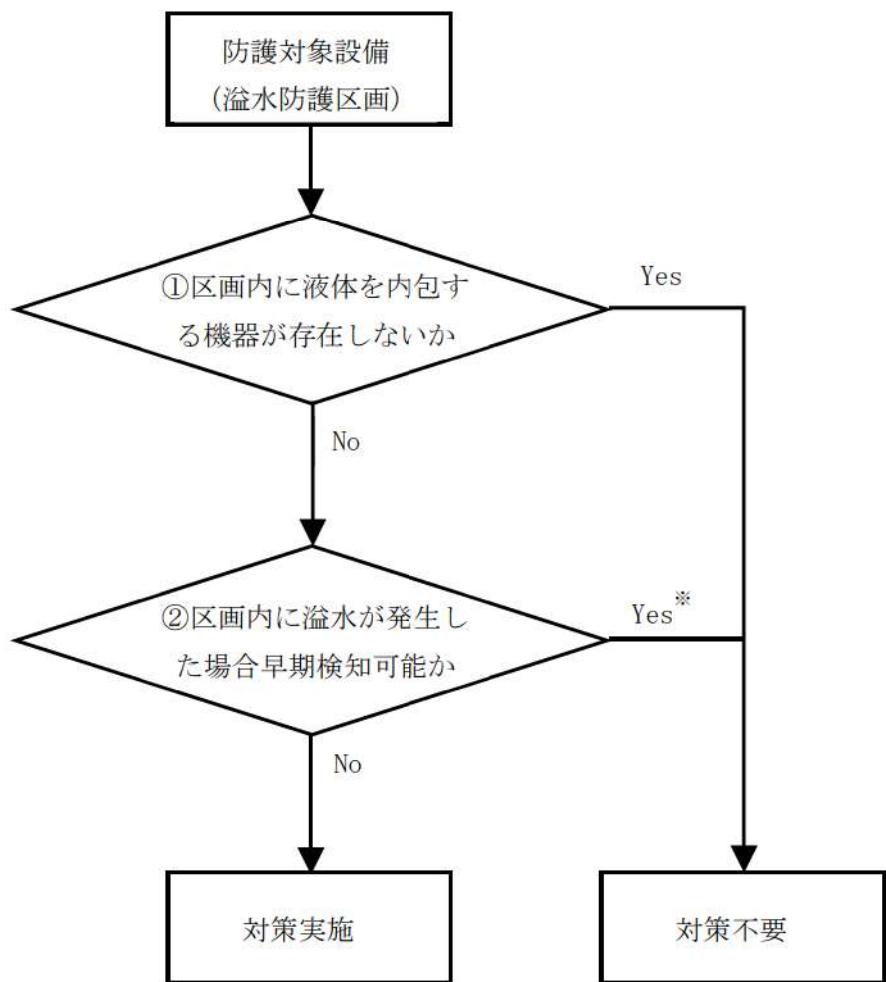

※：漏えい検知システムにより早期漏えい検知が可能な場合

図1 その他漏えい事象に対する対応確認フロー

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果（1/17）

検査	区域区分	T.P. [m]	区画番号	溢水防護対象設備	①区画内の 液体内包機 器の有無	②漏えい 検知設備 の有無	漏えい 検知箇所	漏えい検知システム	区画内ド レン有無 (参考)
原子炉 補助池屋	管理区域	40.3	3AB-B-1	3-A-試料採取室排気隔離ダンバ (3D-VS-653)	有	有	排水先	補助池屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助池屋	管理区域	40.3	3AB-B-1	3-A-試料採取室排気流量制御ダンバ (3FCD-2905)	有	有	排水先	補助池屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-A-中央制御室給気ファン (3VSF21A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-B-中央制御室給気ファン (3VSF21B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-A-中央制御室給気ファン出口ダ ンバ (3D-VS-603A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-B-中央制御室給気ファン出口ダ ンバ (3D-VS-603B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-A-中央制御室排風量調節ダン バ流量設定器 (3HC-2836)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-B-中央制御室排風量調節ダン バ流量設定器 (3HC-2837)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-A-安全機能開閉器室給気ファン (3VSF27A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-B-安全機能開閉器室給気ファン (3VSF27B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-A-蓄電池室排氣ファン (3VSF31A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-B-蓄電池室排氣ファン (3VSF31B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-A-非管理区域空調換器室露氣 ヒータ (3VSE2A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-B-非管理区域空調換器室露氣 ヒータ (3VSE2B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-C-非管理区域空調換器室露氣 ヒータ (3VSE2C)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-D-非管理区域空調換器室露氣 ヒータ (3VSE2D)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-A-非管理区域空調換器室露氣 ヒータ（3VSE2A）出口露氣溫 度（2） (3TS-2933)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-B-非管理区域空調換器室露氣 ヒータ（3VSE2B）出口露氣溫 度（2） (3TS-2937)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-C-非管理区域空調換器室露氣 ヒータ（3VSE2C）出口露氣溫 度（2） (3TS-2953)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-D-非管理区域空調換器室露氣 ヒータ（3VSE2D）出口露氣溫 度（2） (3TS-2957)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-A-非管理区域空調換器室露內空 氣溫度（1） (3TS-2930)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-A-非管理区域空調換器室露內空 氣溫度（2） (3TS-2931)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3-C-非管理区域空調換器室露內空 氣溫度（1） (3TS-2950)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果 (2/17)

建屋	区域区分	T.P. [m]	区画番号	溢水防護対象設備	①区画内の液体内包機器の有無	②漏えい検知設備の有無	漏えい検知箇所	漏えい検知システム	区画内ドレン有無 (参考)
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 C-非管理区域空調機器室内空気温度 (2) (3TS-2951)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 B-非管理区域空調機器室内空気温度 (1) (3TS-2934)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 B-非管理区域空調機器室内空気温度 (2) (3TS-2936)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 D-非管理区域空調機器室内空気温度 (1) (3TS-2954)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 D-非管理区域空調機器室内空気温度 (2) (3TS-2955)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 A-安全被機関開器室給気ニット冷水温度制御弁 (3TCV-2774)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 B-安全被機関開器室給気ニット冷水温度制御弁 (3TCV-2775)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 A-中央制御室給気ニット冷水温度制御弁 (3TCV-2827)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 B-中央制御室給気ニット冷水温度制御弁 (3TCV-2828)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 A-中央制御室常用循環ファン (3VSF22A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 B-中央制御室常用循環ファン (3VSF22B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 A-中央制御室常用循環ファン 入口ダンバ (3D-VS-602A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 B-中央制御室常用循環ファン 入口ダンバ (3D-VS-602B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 A-中央制御室外気取入風量調節 ダンバ (3HD-2823)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 B-中央制御室外気取入風量調節 ダンバ (3HD-2824)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 A-中央制御室外気取入風量調節 ダンバ流量設定器 (3HD-2823)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 B-中央制御室外気取入風量調節 ダンバ流量設定器 (3HD-2824)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 B-中央制御室外気取入風量調節 ダンバ (3HD-2850)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 A-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンバ (3HD-2850)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 B-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンバ (3HD-2851)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 A-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンバ流量校正器 (3HD-2850)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 B-中央制御室事故時外気取入風量調節ダンバ流量校正器 (3HD-2851)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 A-中央制御室常用循環ファン 出口空気流量 (3FS-2867)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	24.8	3AB-D-N1	3 B-中央制御室常用循環ファン 出口空気流量 (3FS-2868)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉 補助槽屋	非管理区域	28.6	3AB-D-N52	3 A-中央制御室循環ファン (3VSF20A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果 (3/17)

建屋	区域区分	T.P. [m]	区画番号	溢水防護対象設備	①区画内の 液体内包機 器の有無	②漏えい 検知設備 の有無	漏えい 検知箇所	漏えい検知システム	区画内ド レン有無 (参考)
原子炉 補助池屋	非管理区域	28.6	3AB-D-N52	3 B - 中央制御室循環ファン (3VSF20B)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	28.6	3AB-D-N52	3 A - 中央制御室循環ファン入口ダ ンパー (3D-VS-604A)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	28.6	3AB-D-N52	3 B - 中央制御室循環ファン入口ダ ンパー (3D-VS-604B)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	28.6	3AB-D-N52	3 A - 中央制御室循環系量調節ダン パー (3HCD-2836)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常警報	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	28.6	3AB-D-N52	3 B - 中央制御室循環系量調節ダン パー (3HCD-2837)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常警報	有
原子炉 補助池屋	管理区域	17.8	3AB-F-1	3 A - ほう酸タンク水位 (I) (3LT-206)	有	有	排水先	補助池屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助池屋	管理区域	17.8	3AB-F-1	3 B - ほう酸タンク水位 (II) (3LT-208)	有	有	排水先	補助池屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助池屋	管理区域	17.8	3AB-F-1	3 - B A, WD および LD エバボ補 機冷却部水廻りライン第1止め弁 (3V-CC-351)	有	有	排水先	補助池屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助池屋	管理区域	17.8	3AB-F-1	3 - B A, WD および LD エバボ補 機冷却部水廻りライン第2止め弁 (3V-CC-352)	有	有	排水先	補助池屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助池屋	管理区域	17.8	3AB-F-20	3 B - ほう酸ポンプ (3CSP2B)	有	有	排水先	補助池屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助池屋	管理区域	17.8	3AB-F-21	3 A - ほう酸ポンプ (3CSP2A)	有	有	排水先	補助池屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助池屋	管理区域	17.8	3AB-F-23	3 - ほう酸注入タンク入口弁A (3V-SI-032A)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助池屋	管理区域	17.8	3AB-F-23	3 - ほう酸注入タンク入口弁B (3V-SI-032B)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助池屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N13	安全系 F D P プロセッサ盤 (3SP0A)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N13	安全系 F D P プロセッサ盤 (3SP1A)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N13	3 - 安全系マルチブレーカ (トレ ン A) (3SMCA)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N13	3 - 安全系現場制御監視盤 (トレ ン A グループ 1) (3SLCA1)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N13	3 - 安全系現場制御監視盤 (トレ ン A グループ 2) (3SLCA2)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N13	3 - 安全系現場制御監視盤 (トレ ン A グループ 3) (3SLCA3)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N13	3 - 原子炉安全保護盤 (チャンネル I) (3PI)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N13	3 - 原子炉安全保護盤 (チャンネル III) (3PIII)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N13	3 - 工学的安全施設作動盤 (トレ ン A) (3EPA)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N13	3 A - 安全系計装盤室内空気温度 (3TS-2790)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N2	安全系 F D P プロセッサ盤 (3SP0B)	無	-	-	-	無

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果 (4/17)

建屋	区域区分	T.P. [a]	区画番号	溢水防護対象設備	①区画内の 液体内包機 器の有無	②漏えい 検知設備 の有無	漏えい 検知箇所	漏えい検知シス テム	区画内ド レン有無 (参考)
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N2	安全系FDPプロセッサ盤 (3SFB)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N2	3-安全系マルチプレクサ(トレ ンB) (3SMCB)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N2	3-安全系視撮制御監視盤(トレ ンBグループ1) (3SLCB1)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N2	3-安全系視撮制御監視盤(トレ ンBグループ2) (3SLCB2)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N2	3-安全系視撮制御監視盤(トレ ンBグループ3) (3SLCB3)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N2	3-原子炉安全保護盤(チャンネル II) (3PII)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N2	3-原子炉安全保護盤(チャンネル IV) (3PIV)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N2	3-工学的安全施設作動盤(トレ ンB) (3EFB)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N2	3B-安全系計装盤室内空気温度 (3TS-2791)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N3	運転コンソール (3MCB)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N3	3A-共通要因故障対策操作盤 (3CMPPA)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N3	3B-共通要因故障対策操作盤 (3CMPPB)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N8	3-中央制御室内空気温度(2) (3TS-2846)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	17.8	3AB-F-N8	3-中央制御室内空気温度(3) (3TS-2847)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	管理区域	14.5	3AB-G-5	3-体積制御タンク出口第1止め弁 (3LCV-121B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	14.5	3AB-G-5	3-体積制御タンク出口第2止め弁 (3LCV-121C)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	14.5	3AB-G-5	3-充てんポンプ入口燃料取替用水 ピット側入口弁A (3LCV-121D)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	14.5	3AB-G-5	3-充てんポンプ入口燃料取替用水 ピット側入口弁B (3LCV-121E)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	14.5	3AB-G-5	3-緊急はう酸注入弁 (3VC-CS-541)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	10.3	3AB-H-1	3-よう素除去高品タンク注入Aラン クイン止め弁 (3V-CP-054A)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	10.3	3AB-H-1	3-よう素除去高品タンク注入Bラン クイン止め弁 (3V-CP-054B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	10.3	3AB-H-2	3B-高圧注入ポンプ燃料取替用水 ピット側入口弁 (3V-51-002B)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	10.3	3AB-H-4	3C-充てんポンプ (3CSF1C)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	10.3	3AB-H-6	3B-充てんポンプ (3CSF1B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果（5/17）

建屋	区域区分	T.P. [a]	区画番号	溢水防護対象設備	①区画内の 液体内包機 器の有無	②漏えい 検知設備 の有無	漏えい 検知箇所	漏えい検知システム	区画内ド レン有無 (参考)
原子炉 補助建屋	管理区域	10.3	3AB-H-8	3 A-充てんポンプ (3CSP1A)	有	有	排水先	補助建屋サンプタング水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	10.3	3AB-H-9	3 A-高圧注入ポンプ燃料取替用水 ポンプ(側入口弁 (3V-SI-002A))	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 B-6. 6 kVメタクラ (3MC-B)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3-ソレノイド分電盤トレンB 1 (3SDE1)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3-ソレノイド分電盤トレンB 2 (3SDE2)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3-ソレノイド分電盤トレンB 3 (3SDE3)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3-ソレノイド分電盤トレンB 4 (3SDE4)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 B 1-パワーコントロールセンタ (3PCC-B1)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 B 2-パワーコントロールセンタ (3PCC-B2)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 B-計装用インバーグ (3IVB)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 D-計装用インバーグ (3IVD)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 B-計装用交流電源切換器盤 (3ISRB)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 D-計装用交流電源切換器盤 (3ISPD)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 B 1-計装用交流分電盤 (3IDFB1)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 B 2-計装用交流分電盤 (3IDFB2)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 D 1-計装用交流分電盤 (3IDFD1)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 D 2-計装用交流分電盤 (3IDFD2)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 B 1-原子炉コントロールセンタ (3RCC-B1)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 B 2-原子炉コントロールセンタ (3RCC-B2)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 B-充電器盤 (3CPB)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 B-直流コントロールセンタ (3DCB)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N1	3 B-補助建屋直流分電盤 (3DCEB)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N3	3 B-蓄電池 (3BATB)	無	-	-	-	無
原子炉 補助建屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 A-6. 6 kVメタクラ (3MC-A)	無	-	-	-	無

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果（6/17）

地盤	区域区分	T.P. [m]	区画番号	溢水防護対象設備	①区域内の 液体内包機器の有無	②漏えい 検知設備の有無	漏えい 検知箇所	漏えい検知システム	区域内ドレ ン有無 (参考)
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3-ゾレノイド分電盤トレンA 1 (3SDA1)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3-ゾレノイド分電盤トレンA 2 (3SDA2)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3-ゾレノイド分電盤トレンA 3 (3SDA3)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3-ゾレノイド分電盤トレンA 4 (3SDA4)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 A 1-パワーコントロールセンタ (3PCC-A1)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 A 2-パワーコントロールセンタ (3PCC-A2)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 A-計装用インバータ (3IV-A)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 C-計装用インバータ (3IVC)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 A-計装用交流電源切換器盤 (3ISPA)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 C-計装用交流電源切換器盤 (3ISPC)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 A 1-計装用交流分電盤 (3IDPA1)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 A 2-計装用交流分電盤 (3IDPA2)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 C 1-計装用交流分電盤 (3IDPC1)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 C 2-計装用交流分電盤 (3IDPC2)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 A 1-原子炉コントロールセンタ (3RCC-A1)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 A 2-原子炉コントロールセンタ (3RCC-A2)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 A-充電器盤 (3CPA)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 A-直列コントロールセンタ (3DCA)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N6	3 A-補助池屋直列分電盤 (3DDPA)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	非管理区域	10.3	3AB-H-N7	3 A-蓄電池 (3BATA)	無	-	-	-	無
原子炉 補助池屋	管理区域	4.1	3AB-K-12	3 B-高圧注入ポンプ第1ミニブ ロー弁 (3V-SI-014B)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助池屋	管理区域	4.1	3AB-K-12	3 B-高圧注入ポンプ第2ミニブ ロー弁 (3V-SI-015B)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助池屋	管理区域	4.1	3AB-K-12	3 B-安全補機直冷却ファン (3VSF70B)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助池屋	管理区域	2.8	3AB-K-13	3 B-余熱除去ポンプミニフロー弁 (3PCV-611)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果 (7/17)

建屋	区域区分	T.P. [m]	区画番号	溢水防護対象設備	①区域内の 液体内包機器の有無	②漏えい 検知設備の有無	漏えい 検知箇所	漏えい検知システム	区域内ド レン有無 (参考)
原子炉 補助建屋	管理区域	2.8	3AB-K-13	3B-余熱除去ポンプRWSP／再循環サンプ側入口弁 (3V-RH-055E)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	2.8	3AB-K-13	3B-余熱除去ポンプRWSP側入 口弁 (3V-RH-051E)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	2.8	3AB-K-13	3B-高圧注入ポンプ出口C/V外 側遮蔽弁 (3V-SI-020E)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	4.1	3AB-K-19	3B-余熱除去冷却器室内空気温 度(1) (3TS-2641)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	4.1	3AB-K-19	3B-余熱除去冷却器室内空気温 度(2) (3TS-2642)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	4.1	3AB-K-20	3A-余熱除去冷却器室内空気温 度(1) (3TS-2631)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	4.1	3AB-K-20	3A-余熱除去冷却器室内空気温 度(2) (3TS-2632)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	2.8	3AB-K-21	3A-余熱除去ポンプミニフロー弁 (3FCV-601)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	2.8	3AB-K-21	3A-余熱除去ポンプRWSP側入 口弁 (3V-RH-051A)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	2.8	3AB-K-21	3A-高圧注入ポンプ出口C/V外 側遮蔽弁 (3V-SI-020A)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	4.1	3AB-K-22	3A-高圧注入ポンプ第1ミニフ ロー弁 (3V-SI-014A)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	4.1	3AB-K-22	3A-高圧注入ポンプ第2ミニフ ロー弁 (3V-SI-015A)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	4.1	3AB-K-22	3A-安全補機室冷却ファン (3VSF70A)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	2.8	3AB-K-4	3B-余熱除去ポンプ出口流量 (1) (3FT-601)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	2.8	3AB-K-4	3B-余熱除去ポンプ出口流量 (II) (3FT-611)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	2.8	3AB-K-4	3A-格納容器スプレイ冷却器補機 冷却水出口弁 (3V-CC-177A)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	2.8	3AB-K-4	3B-格納容器スプレイ冷却器補機 冷却水出口弁 (3V-CC-177B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	2.8	3AB-K-4	3A-余熱除去冷却器補機冷却水出 口弁 (3V-CC-117A)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	2.8	3AB-K-4	3B-余熱除去冷却器補機冷却水出 口弁 (3V-CC-117B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉 補助建屋	管理区域	-1.7	3AB-L-2	3B-高圧注入ポンプ (3SIP1E)	有	有	当該区画	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	-1.7	3AB-L-4	3B-格納容器スプレイポンプ (3CPP1E)	有	有	当該区画	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	-1.7	3AB-L-4	3B-格納容器スプレイポンプ室温 内空気温度(1) (3TS-2643)	有	有	当該区画	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	-1.7	3AB-L-4	3B-格納容器スプレイポンプ室温 内空気温度(2) (3TS-2644)	有	有	当該区画	漏えい検知ピット	有

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果 (8/17)

建屋	区域区分	T.P. [m]	区画番号	漏水防護対象設備	企画面内の 該体内包機 器の有無	漏えい 検知装置 の有無	漏えい 検知箇所	漏えい検知システム	企画面内シ レン有無 (参考)
原子炉 補助建屋	管理区域	-1.7	3AB-L-5	3 B-余熱除虫ポンプ (3RHP16)	有	有	当該区域	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	-1.7	3AB-L-6	3 A-余熱除虫ポンプ (3RHP1A)	有	有	当該区域	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	-1.7	3AB-L-7	3 A-格納容器スプレイポンプ (3CFP1A)	有	有	当該区域	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	-1.7	3AB-L-7	3 A-格納容器スプレイポンプ室内 内空気温度 (1) (3IS-2633)	有	有	当該区域	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	-1.7	3AB-L-7	3 A-格納容器スプレイポンプ室内 内空気温度 (2) (3IS-2634)	有	有	当該区域	漏えい検知ピット	有
原子炉 補助建屋	管理区域	-1.7	3AB-L-8	3 A-高圧注入ポンプ (3SIP1A)	有	有	当該区域	漏えい検知ピット	有
ディーゼル 発電機建屋	非管理区域	10.3	3DG-H-N1	3 B-ディーゼル発電機室内空気 温度 (1) (3IS-2749)	有	有	排水先	ディーゼル発電機建 屋サンブピット 漏えい検知器	+/-ピット有 (排水井需 時間)
ディーゼル 発電機建屋	非管理区域	10.3	3DG-H-N1	3 B-ディーゼル発電機室内空気 温度 (2) (3IS-2750)	有	有	排水先	ディーゼル発電機建 屋サンブピット 漏えい検知器	+/-ピット有 (排水井需 時間)
ディーゼル 発電機建屋	非管理区域	10.3	3DG-H-N1	3 B-ディーゼル発電機室内空気 温度 (3) (3IS-2753)	有	有	排水先	ディーゼル発電機建 屋サンブピット 漏えい検知器	+/-ピット有 (排水井需 時間)
ディーゼル 発電機建屋	非管理区域	10.3	3DG-H-N1	3 B-ディーゼル発電機室内空気 温度 (4) (3IS-2754)	有	有	排水先	ディーゼル発電機建 屋サンブピット 漏えい検知器	+/-ピット有 (排水井需 時間)
ディーゼル 発電機建屋	非管理区域	10.3	3DG-H-N2	3 A-ディーゼル発電機室内空気 温度 (1) (3IS-2747)	有	有	排水先	ディーゼル発電機建 屋サンブピット 漏えい検知器	+/-ピット有 (排水井需 時間)
ディーゼル 発電機建屋	非管理区域	10.3	3DG-H-N2	3 A-ディーゼル発電機室内空気 温度 (2) (3IS-2749)	有	有	排水先	ディーゼル発電機建 屋サンブピット 漏えい検知器	+/-ピット有 (排水井需 時間)
ディーゼル 発電機建屋	非管理区域	10.3	3DG-H-N2	3 A-ディーゼル発電機室内空気 温度 (3) (3IS-2751)	有	有	排水先	ディーゼル発電機建 屋サンブピット 漏えい検知器	+/-ピット有 (排水井需 時間)
ディーゼル 発電機建屋	非管理区域	10.3	3DG-H-N2	3 A-ディーゼル発電機室内空気 温度 (4) (3IS-2752)	有	有	排水先	ディーゼル発電機建 屋サンブピット 漏えい検知器	+/-ピット有 (排水井需 時間)
ディーゼル 発電機建屋	非管理区域	6.2	3DG-J-N1	3 B-ディーゼル発電機 (3DGE2B)	有	有	当該区域	ディーゼル発電機建 屋サンブピット 漏えい検知器	+/-ピット有 (排水井需 時間)
ディーゼル 発電機建屋	非管理区域	6.2	3DG-J-N1	3 B-ディーゼル機関 (3DGE1B)	有	有	当該区域	ディーゼル発電機建 屋サンブピット 漏えい検知器	+/-ピット有 (排水井需 時間)
ディーゼル 発電機建屋	非管理区域	6.2	3DG-J-N2	3 A-ディーゼル発電機 (3DGE2A)	有	有	当該区域	ディーゼル発電機建 屋サンブピット 漏えい検知器	+/-ピット有 (排水井需 時間)
ディーゼル 発電機建屋	非管理区域	6.2	3DG-J-N2	3 A-ディーゼル機関 (3DGE1A)	有	有	当該区域	ディーゼル発電機建 屋サンブピット 漏えい検知器	+/-ピット有 (排水井需 時間)
原子炉建屋	非管理区域	43.6	3RB-A-N2	3 -原子炉捕獲冷却水セージタンク 水位 (III) (3LT-1200)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常警報	有
原子炉建屋	非管理区域	43.6	3RB-A-N2	3 -原子炉捕獲冷却水セージタンク 水位 (IV) (3LT-1201)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常警報	有
原子炉建屋	非管理区域	43.6	3RB-A-N2	3 A-原子炉捕獲冷却水セージタン ク室電気ヒータ (3VSE3A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常警報	有
原子炉建屋	非管理区域	43.6	3RB-A-N2	3 B-原子炉捕獲冷却水セージタン ク室電気ヒータ (3VSE3B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常警報	有
原子炉建屋	非管理区域	43.6	3RB-A-N2	3 A-原子炉捕獲冷却水セージタン ク室電気ヒータ (3VSE3A) 出 口空気温度 (2) (3IS-2973)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常警報	有
原子炉建屋	非管理区域	43.6	3RB-A-N2	3 B-原子炉捕獲冷却水セージタン ク室電気ヒータ (3VSE3B) 出 口空気温度 (2) (3IS-2953)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常警報	有

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果（9/17）

建屋	区域区分	T.P. [m]	区画番号	漏水防護対象設備	①区画内の 液体内包機 器の有無	②漏えい 検知設備 の有無	漏えい 検知箇所	漏えい検知システム	区画内床ド レン有無 (参考)
原子炉建屋	非管理区域	43.6	3RB-A-N2	3 A-原子炉被覆冷却水サージタンク 室内空気温度 (1) (3TS-2970)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	43.6	3RB-A-N2	3 A-原子炉被覆冷却水サージタンク 室内空気温度 (2) (3TS-2971)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	43.6	3RB-A-N2	3 B-原子炉被覆冷却水サージタンク 室内空気温度 (1) (3TS-2980)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	43.6	3RB-A-N2	3 B-原子炉被覆冷却水サージタンク 室内空気温度 (2) (3TS-2981)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	管理区域	40.3	3RB-B-2	3 A-アニユラス戻りダンバ流量設 定器 (3HC-2373)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	管理区域	40.3	3RB-B-2	3 B-アニユラス戻りダンバ流量設 定器 (3HC-2393)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	管理区域	40.3	3RB-B-3	3 A-アニユラス戻りダンバ (3PCD-2373)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	40.3	3RB-B-3	3 B-アニユラス戻りダンバ (3PCD-2393)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	40.3	3RB-B-4	3 A-アニユラス全量排気弁 (3V-VS-102A)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	40.3	3RB-B-4	3 B-アニユラス全量排気弁 (3V-VS-102B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	40.3	3RB-B-4	3 A-アニユラス少量排気弁 (3V-VS-103A)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	40.3	3RB-B-4	3 B-アニユラス少量排気弁 (3V-VS-103B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	40.3	3RB-B-4	3 A-アニユラス少量排気弁 (3V-VS-103B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	33.1	3RB-C-2	3 A-アニユラス空気浄化ファン (3VSF9A)	無	-	-	-	有
原子炉建屋	管理区域	33.1	3RB-C-2	3 B-アニユラス空気浄化ファン (3VSF9B)	無	-	-	-	有
原子炉建屋	管理区域	33.1	3RB-C-2	3 A-アニユラス排気ダンバ (3D-VS-101A)	無	-	-	-	有
原子炉建屋	管理区域	33.1	3RB-C-2	3 B-アニユラス排気ダンバ (3D-VS-101B)	無	-	-	-	有
原子炉建屋	非管理区域	33.1	3RB-C-N1	3 A-主蒸気ライン圧力 (I) (3PT-465)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	33.1	3RB-C-N1	3 A-主蒸気ライン圧力 (II) (3PT-466)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	33.1	3RB-C-N1	3 A-主蒸気ライン圧力 (III) (3PT-467)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	33.1	3RB-C-N1	3 A-主蒸気ライン圧力 (IV) (3PT-468)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	33.1	3RB-C-N1	3 B-主蒸気ライン圧力 (I) (3PT-475)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	33.1	3RB-C-N1	3 B-主蒸気ライン圧力 (II) (3PT-476)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	33.1	3RB-C-N1	3 B-主蒸気ライン圧力 (III) (3PT-477)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	33.1	3RB-C-N1	3 B-主蒸気ライン圧力 (IV) (3PT-478)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果（10/17）

施設	区域区分	T.P. [m]	区画番号	溢水防護対象設備	①区内の 液体内包機 器の有無	②漏えい 検知設備 の有無	漏えい 検知箇所	漏えい検知シス テム	区内床ド レン有無 (参考)
原子炉建屋	非管理区域	33.1	3RB-C-N1	3 C - 主蒸気ライン圧力 (I) (3PT-485)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	33.1	3RB-C-N1	3 C - 主蒸気ライン圧力 (II) (3PT-486)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	33.1	3RB-C-N1	3 C - 主蒸気ライン圧力 (III) (3PT-487)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	33.1	3RB-C-N1	3 C - 主蒸気ライン圧力 (IV) (3PT-488)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	36.3	3RB-C-N51	3 A - 主蒸気隔離弁(付属パネル)	無	-	-	-	有
原子炉建屋	非管理区域	36.3	3RB-C-N51	3 B - 主蒸気隔離弁(付属パネル)	無	-	-	-	有
原子炉建屋	非管理区域	36.3	3RB-C-N51	3 C - 主蒸気隔離弁(付属パネル)	無	-	-	-	有
原子炉建屋	管理区域	24.8	3RB-D-1	3 - 燃料取替用水ピット水位 (I) (3LT-1400)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	24.8	3RB-D-1	3 - 燃料取替用水ピット水位 (II) (3LT-1401)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	24.8	3RB-D-1	3 A - 燃料取替用水ポンプ (3RFP1A)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	24.8	3RB-D-1	3 B - 燃料取替用水ポンプ (3RFP1B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	24.8	3RB-D-2	3 A, B - C / V 再循環ニニット補 機冷却水入口 C / V 外側隔離弁 (3V-CC-203A)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	24.8	3RB-D-2	3 A - C / V 再循環ニニット補機冷 却水出口 C / V 外側隔離弁 (3V-CC-208A)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	24.8	3RB-D-2	3 B - C / V 再循環ニニット補機冷 却水出口 C / V 外側隔離弁 (3V-CC-208B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	24.8	3RB-D-3	3 C, D - C / V 再循環ニニット補 機冷却水入口 C / V 外側隔離弁 (3V-CC-203B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	24.8	3RB-D-3	3 C - C / V 再循環ニニット補機冷 却水出口 C / V 外側隔離弁 (3V-CC-208C)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	24.8	3RB-D-3	3 D - C / V 再循環ニニット補機冷 却水出口 C / V 外側隔離弁 (3V-CC-208D)	有	有	排水先	補助建屋サンプタン ク水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	24.8	3RB-D-N3	3 - 補助給水ピット水位 (I) (3LT-3750)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	24.8	3RB-D-N3	3 - 補助給水ピット水位 (II) (3LT-3751)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	29.3	3RB-D-N51	3 A - 補助給水隔離弁 (3V-FW-589A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	29.3	3RB-D-N51	3 B - 補助給水隔離弁 (3V-FW-589B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	29.3	3RB-D-N51	3 C - 補助給水隔離弁 (3V-FW-589C)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	29.3	3RB-D-N51	3 A - 主蒸気隔離弁 (3V-MS-528A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	29.3	3RB-D-N51	3 B - 主蒸気隔離弁 (3V-MS-528B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果（11/17）

建屋	区域区分	T.P. [m]	区画番号	溢水防護対象設備	①区画内の液体内包機器の有無	②漏えい検知設備の有無	漏えい検知箇所	漏えい検知システム	区画内床下レン有無 (参考)
原子炉建屋	非管理区域	28.3	3RB-D-N51	3 C - 主蒸気隔離弁 (3V-MS-528C)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	28.3	3RB-D-N51	3 A - 主蒸気逃がし弁 (3PCV-3810)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	28.3	3RB-D-N51	3 B - 主蒸気逃がし弁 (3PCV-3820)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	28.3	3RB-D-N51	3 C - 主蒸気逃がし弁 (3PCV-3830)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	28.3	3RB-D-N51	3 A - 主蒸気逃がし弁(付属パネル)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	28.3	3RB-D-N51	3 B - 主蒸気逃がし弁(付属パネル)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	28.3	3RB-D-N51	3 C - 主蒸気逃がし弁(付属パネル)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	28.3	3RB-D-N51	3 A - 主給水隔離弁 (3V-FW-538A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	28.3	3RB-D-N51	3 B - 主給水隔離弁 (3V-FW-538B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	28.3	3RB-D-N51	3 C - 主給水隔離弁 (3V-FW-538C)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	管理区域	21.2	3RB-E-1	3 - 余剰抽出冷却器等排積冷却水入口C/V外側隔離弁 (3V-CC-422)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	21.2	3RB-E-1	3 - 余剰抽出冷却器等排積冷却水出口C/V外側隔離弁 (3V-CC-430)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	21.2	3RB-E-1	3 - 1次冷却材ポンプ排積冷却水入口止め弁 (3V-CC-501)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	21.2	3RB-E-1	3 - 1次冷却材ポンプ排積冷却水入口C/V外側隔離弁 (3V-CC-503)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	21.2	3RB-E-1	3 - 1次冷却材ポンプ排積冷却水出口C/V外側隔離弁 (3V-CC-528)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	21.2	3RB-E-2	3 - 充てんラインC/V外側隔離弁 (3V-CS-177)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	21.2	3RB-E-2	3 - 充てんラインC/V外側止め弁 (3V-CS-175)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	21.2	3RB-E-2	3 - ほう酸注入タンク出口C/V外側隔離弁A (3V-SI-038A)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	21.2	3RB-E-2	3 - ほう酸注入タンク出口C/V外側隔離弁B (3V-SI-038B)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	21.2	3RB-E-2	3 - 捕集高压注入ラインC/V外側隔離弁 (3V-SI-051)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	21.2	3RB-E-2	3 - 1次冷却材ポンプ對水廻りラインC/V外側隔離弁 (3V-CS-255)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	21.2	3RB-E-2	3 A - 格納容器スプレイ冷却器出口C/V外側隔離弁 (3V-CP-013A)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	21.2	3RB-E-2	3 B - 格納容器スプレイ冷却器出口C/V外側隔離弁 (3V-CP-013B)	有	有	排水先	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	17.8	3RB-F-2	3 A - 制御用空気ヘッダ圧力 (III) (3PT-1800)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果（12/17）

建屋	区域区分	T.P. [m]	区画番号	溢水防護対象設備	①区画内の液体内包機器の有無	②漏えい検知設備の有無	漏えい検知箇所	漏えい検知システム	区画内床ドレン有無 (参考)
原子炉建屋	管理区域	17.8	3BB-F-2	3B-制御用空気ヘッダ圧力(IV) (3PT-1810)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	17.8	3BB-F-2	3-格納容器圧力(I) (3PT-590)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	17.8	3BB-F-2	3-格納容器圧力(II) (3PT-591)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	17.8	3BB-F-2	3-格納容器圧力(III) (3PT-592)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	17.8	3BB-F-2	3-格納容器圧力(IV) (3PT-593)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	17.8	3BB-F-2	3A-制御用空気C/V外側隔離弁 (3V-IA-510A)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	17.8	3BB-F-2	3B-制御用空気C/V外側隔離弁 (3V-IA-510B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	18	3BB-F-N10	3A-ディーゼル発電機室給気ファン (3VST33A)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	18	3BB-F-N10	3B-ディーゼル発電機室給気ファン (3VST33B)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	18	3BB-F-N10	3A-ディーゼル発電機室外気取入 風量調節ダンバ (3HCD-2741)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	18	3BB-F-N10	3A-ディーゼル発電機室外気取入 風量調節ダンバ/流量設定器 (3HCD-2741)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	17.8	3BB-F-N3	3-原子炉トリップ遮断器盤(チャ ンネルI) (3RTI)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	17.8	3BB-F-N3	3-原子炉トリップ遮断器盤(チャ ンネルII) (3RTII)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	17.8	3BB-F-N3	3-原子炉トリップ遮断器盤(チャ ンネルIII) (3RTIII)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	17.8	3BB-F-N3	3-原子炉トリップ遮断器盤(チャ ンネルIV) (3RTIV)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	18	3BB-F-N8	3C-ディーゼル発電機室給気ファン (3VST33C)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	18	3BB-F-N8	3D-ディーゼル発電機室給気ファン (3VST33D)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	18	3BB-F-N8	3B-ディーゼル発電機室外気取入 風量調節ダンバ (3HCD-2742)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	18	3BB-F-N8	3B-ディーゼル発電機室外気取入 風量調節ダンバ/流量設定器 (3HCD-2742)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	管理区域	10.8	3BB-H-4	3A-使用済燃料ピット冷却器補板 冷却水入口弁 (3V-CC-151A)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	10.8	3BB-H-4	3B-使用済燃料ピット冷却器補板 冷却水入口弁 (3V-CC-151B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	10.8	3BB-H-4	3A-使用済燃料ピット冷却器補板 冷却水出口弁 (3V-CC-159A)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	10.8	3BB-H-4	3B-使用済燃料ピット冷却器補板 冷却水出口弁 (3V-CC-159B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有
原子炉建屋	管理区域	10.8	3BB-H-7	3A-使用済燃料ピットポンプ (3STPIA)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果（13/17）

建屋	区域区分	T.P. [m]	区域番号	溢水防護対象設備	①区域内の液体内包機器の有無	②漏えい検知設備の有無	漏えい検知箇所	漏えい検知システム	区域内地ドレン有無 (参考)
原子炉建屋	管理区域	10.3	3BB-H-7	3B - 使用済燃料ピットポンプ (3STF1B)	有	有	排水先	補助建屋サンプタンク水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N1	3A - 補助給水ライン流量 (II) (3FT-3766)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N1	3B - 補助給水ライン流量 (III) (3FT-3766)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N1	3C - 補助給水ライン流量 (IV) (3FT-3766)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N1	3 - タービン動補助給水ポンプ起動盤トレン A (3TDF1A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N1	3 - タービン動補助給水ポンプ起動盤トレン B (3TDF1B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N1	3 - 補助給水ポンプ出口流量調整弁盤トレン A (3AFVA)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N1	3 - 補助給水ポンプ出口流量調整弁盤トレン B (3AFVB)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N10	3B - ディーゼル発電機コントロールセンタ (3DCC-B)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N10	3B - ディーゼル発電機制御盤 (3DCGB)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N11	3A - ディーゼル発電機コントロールセンタ (3DCC-A)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N11	3A - ディーゼル発電機制御盤 (3DCGA)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N2	3A - 制御用空気圧縮機 (3IAE1A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N2	3A - 制御用空気 C ヘッダ供給弁 (3V-1A-501A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N2	3B - 制御用空気 C ヘッダ供給弁 (3V-1A-501B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N2	3A - 制御用空気圧縮機 (3IAFA)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N2	3A - 制御用空気圧縮機容量調整盤 (3IAWPA)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N2	3A - 制御用空気圧縮機空気ファン (3VST42A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N2	3A - 制御用空気圧縮機電気ヒーター (3VSE1A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N2	3A - 制御用空気圧縮機室外空気吸入風量調節ダンパー (3HCD-2701)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N2	3A - 制御用空気圧縮機室内空気温度 (1) (3TS-2702)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N2	3A - 制御用空気圧縮機室内空気温度 (2) (3TS-2703)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N2	3A - 制御用空気圧縮機室内空気温度 (5) (3TS-2910)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3BB-H-N2	3A - 制御用空気圧縮機室内空気温度 (6) (3TS-2911)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位異常高警報	有

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果（14/17）

建屋	区域区分	I.P. [a]	区画番号	溢水防護対象設備	企画内の液体内包機器の有無	漏えい検知装置の有無	漏えい検知箇所	漏えい検知システム	企画内床ドレン有無 (参考)
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N2	3 A - 制御用空気圧縮機室外空気吸入 流量調節ダンバ流量校定器 (3HC-2701)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N2	3 A - 制御用空気圧縮機電気ヒーター (3 VSE-1A) 出口空気温度 (2) (3TS-2913)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N3	3 B - 制御用空気圧縮機 (3IAE1B)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N3	3 A - 制御用空気主導氣送がし弁供給井 (3V-IA-505A)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N3	3 B - 制御用空気主導氣送がし弁供給井 (3V-IA-505B)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N3	3 B - 制御用空気圧縮機整流盤 (3IAFB)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N3	3 B - 制御用空気圧縮機容量調整盤 (3IAFPB)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N3	3 B - 制御用空気圧縮機室内空気ファン (3VSP42B)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N3	3 B - 制御用空気圧縮機室内空気ヒーター (3VSE1B)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N3	3 B - 制御用空気圧縮機室外空気吸入 流量調節ダンバ (3HC-2711)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N3	3 B - 制御用空気圧縮機室内空気温度(1) (3TS-2712)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N3	3 B - 制御用空気圧縮機室内空気温度(2) (3TS-2713)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N3	3 B - 制御用空気圧縮機室内空気温度(5) (3TS-2920)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N3	3 B - 制御用空気圧縮機室外空気吸入 流量調節ダンバ流量校定器 (3HC-2711)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N3	3 B - 制御用空気圧縮機電気ヒーター (3 VSE-1B) 出口空気温度 (2) (3TS-2923)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N4	3 - タービン動捕助給水ポンプ (3FVP1)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N4	3 B - 捕助給水ポンプ出口流量調節井 (3V-FW-582B)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N4	3 - タービン動捕助給水ポンプ駆動 空気入口弁 A (3V-MS-582A)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N4	3 - タービン動捕助給水ポンプ駆動 空気入口弁 B (3V-MS-582B)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N5	3 A - 1 次冷却材ポンプ圧縮計測盤 (3RBI1A)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N5	3 B - 1 次冷却材ポンプ圧縮計測盤 (3RBI1B)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N5	3 C - 1 次冷却材ポンプ圧縮計測盤 (3RBI1C)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N6	3 A - 電動捕助給水ポンプ (3FVP2A)	有	有	排水先	定期淡水ピット水位 異常高警報	有

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果（15/17）

建屋	区域区分	T.P. [m]	区画番号	溢水防護対象設備	①区画内の 液体内包接 器の有無	②漏えい 検知設備 の有無	漏えい 検知箇所	漏えい検知システム	区画内ド レン有無 (参考)
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N6	3 A-電動補助給水ポンプ直給気 ブラン (3VSF40A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N6	3 A-電動補助給水ポンプ室外気取 入流量調節ダンバ (3HCD-2670)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N6	3 A-電動補助給水ポンプ直室内空 気温度 (1) (3TS-2671)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N6	3 A-電動補助給水ポンプ直室内空 気温度 (2) (3TS-2672)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N6	3 A-電動補助給水ポンプ室外気取 入流量調節ダンバ流量設定器 (3HCD-2670)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N7	3 B-電動補助給水ポンプ (3FVP2B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N7	3 A-補助給水ポンプ出口流量調節 弁 (3V-FW-582A)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N7	3 C-補助給水ポンプ出口流量調節 弁 (3V-FW-582C)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N7	3 B-電動補助給水ポンプ直給気 ブラン (3VSF40B)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N7	3 B-電動補助給水ポンプ室外気取 入流量調節ダンバ (3HCD-2680)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N7	3 B-電動補助給水ポンプ直室内空 気温度 (1) (3TS-2681)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N7	3 B-電動補助給水ポンプ直室内空 気温度 (2) (3TS-2682)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	10.3	3RB-H-N7	3 B-電動補助給水ポンプ室外気取 入流量調節ダンバ流量設定器 (3HCD-2680)	有	有	排水先	定常淡水ピット水位 異常高警報	有
				3 B-換気空調系集中現場盤 (3LVFB)	無	-	-	-	無
				3 B-中央制御室外原子炉停止盤 (3EPB)	無	-	-	-	無
				3 A-換気空調系集中現場盤 (3LVPA)	無	-	-	-	無
				3-共通要因故障対策E/P盤室操作盤 (3MFLP)	無	-	-	-	無
				3 A-中央制御室外原子炉停止盤 (3EPB)	無	-	-	-	無
原子炉建屋	管理区域	7.2	3RB-J-1	3 B-余熱除去ポンプ再循環サンプ 側入口弁 (3V-RH-0588)	有	有	当該区画	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	7.2	3RB-J-1	3 B-安全注入ポンプ再循環サンプ 側入口C/V外側隔離弁 (3V-SI-0548)	有	有	当該区画	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	7.2	3RB-J-2	3 A-余熱除去ポンプ再循環サンプ 側入口弁 (3V-RH-0588)	有	有	当該区画	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	管理区域	7.2	3RB-J-2	3 A-安全注入ポンプ再循環サンプ 側入口C/V外側隔離弁 (3V-SI-0548)	有	有	当該区画	漏えい検知ピット	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3RB-K-N1	3 C-原子炉補機冷却水ポンプ (3CCP1C)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警 報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3RB-K-N1	3 D-原子炉補機冷却水ポンプ (3CCP1D)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警 報	有

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果（16/17）

建屋	区域区分	T.P. [m]	区画番号	温水防護対象設備	①区域内の液体内包機器の有無	②漏えい検知設備の有無	漏えい検知箇所	漏えい検知システム	区域内床ドレン有無 (参考)
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N1	3 - 原子炉被膜冷却水供給母管B側連絡弁(3V-CC-065B)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N1	3 - 原子炉被膜冷却水廻り母管B側連絡弁(3V-CC-044B)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N1	3 C - 原子炉被膜冷却水冷却器被膜冷却海水出口止め弁(3V-SF-571C)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N1	3 D - 原子炉被膜冷却水冷却器被膜冷却海水出口止め弁(3V-SF-571D)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N1	3 C - 空調用冷水ポンプ(3CHP1C)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N1	3 D - 空調用冷水ポンプ(3CHP1D)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N1	3 C - 空調用冷凍機(3CHE1C)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N1	3 D - 空調用冷凍機(3CHE1D)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N1	3 - 空調用冷水B母管入口隔離弁(3V-CH-012B)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N1	3 C - 空調用冷凍機盤(3VCPC)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N1	3 D - 空調用冷凍機盤(3VCFD)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N4	3 A - 原子炉被膜冷却水ポンプ(3CCP1A)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N4	3 B - 原子炉被膜冷却水ポンプ(3CCP1B)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N4	3 - 原子炉被膜冷却水供給母管A側連絡弁(3V-CC-065A)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N4	3 - 原子炉被膜冷却水廻り母管A側連絡弁(3V-CC-044A)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N4	3 A - 原子炉被膜冷却水冷却器被膜冷却海水出口止め弁(3V-SF-571A)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N4	3 B - 原子炉被膜冷却水冷却器被膜冷却海水出口止め弁(3V-SF-571B)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N4	3 A - 空調用冷水ポンプ(3CHP1A)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N4	3 B - 空調用冷水ポンプ(3CHP1B)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N4	3 A - 空調用冷凍機(3CHE1A)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N4	3 B - 空調用冷凍機(3CHE1B)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N4	3 - 空調用冷水A母管入口隔離弁(3V-CH-012A)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N4	3 - 空調用冷水C母管入口隔離弁(3V-CH-012C)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	非管理区域	2.3	3BB-E-N4	3 - 空調用冷水C母管出口隔離弁(3V-CH-013)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有

表2 その他漏えい事象に対する検知システム等の確認結果（17/17）

建屋	区域区分	T.P. [m]	区画番号	注水防護対象設備	①区画内の 液体内包機器の有無	②漏えい 検知設備の有無	漏えい 検知箇所	漏えい検知システム	区画内ドレン有無 (参考)
原子炉建屋	井管理区域	2.3	3RB-K-N4	3 A - 空調用冷凍機盤 (3VCPA)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
原子炉建屋	井管理区域	2.3	3RB-K-N4	3 B - 空調用冷凍機盤 (3VCPB)	有	有	排水先	漏水ピット水位高警報	有
循環水ポンプ建屋	井管理区域	2.5	3CWPB-B-N01	3 A - 原子炉建機冷却海水ポンプ (3SVP1A)	有	有	当該区画	床漏えい検知器	有
循環水ポンプ建屋	井管理区域	2.5	3CWPB-B-N01	3 B - 原子炉建機冷却海水ポンプ (3SVP1B)	有	有	当該区画	床漏えい検知器	有
循環水ポンプ建屋	井管理区域	2.5	3CWPB-B-N02	3 C - 原子炉建機冷却海水ポンプ (3SVP1C)	有	有	当該区画	床漏えい検知器	有
循環水ポンプ建屋	井管理区域	2.5	3CWPB-B-N02	3 D - 原子炉建機冷却海水ポンプ (3SVP1D)	有	有	当該区画	床漏えい検知器	有

別のハザードからの溢水影響について

1. はじめに

設置許可基準規則第九条第1項には、溢水が発生した際に安全施設の安全機能を損なわないことが要求事項であり、地震による屋外タンクの破損、津波、降水等の自然現象による屋外の溢水事象について評価を実施している。

本資料は、設置許可基準規則第六条の検討「自然現象及び故意によるものを除く人為による事象の選定について」において、抽出された事象に対して溢水の影響有無を検討したものである。

2. 検討結果

(1) 溢水影響の検討要否

抽出された事象に対して溢水影響の検討要否について、検討した結果を表1に示す。

(2) 溢水影響評価

溢水影響評価が必要な事象については、表2に示すとおり検討を実施しており、新たに評価が必要な事象がないことを確認した。

表1 別のハザードからの溢水影響の検討要否（1/2）

事象	検討要否	理由
洪水	×	敷地周辺の河川は、いずれも発電所とは丘陵地により隔てられており、敷地が洪水による被害を受けることはないことから、洪水による溢水は考慮しない
風（台風）	×	最大瞬間風速は設計竜巻の最大風速未満であり竜巻評価に包絡される
竜巻	○	
凍結	×	最低気温の設計基準値は-19.0°Cであり、かつ、屋外機器で凍結のおそれがあるものに対しては凍結防止対策を施しているため、凍結により屋外機器が破損することはない。なお、仮に屋外タンクが凍結により破損したとしても、地震時の評価に包絡される
降水	○	
積雪	×	積雪量の設計基準値は189cmであり、積雪による屋外タンクの破損は考えられない。なお、仮に屋外タンクが積雪荷重により破損したとしても、地震時の評価に包絡される
落雷	×	落雷防止対策として、建築基準法に基づき高さ20mを超える原子炉建屋等へ日本産業規格（JIS）に準拠した避雷設備等を設置しており、落雷による溢水は発生しない。なお、仮に屋外タンクが落雷により破損したとしても、地震時の評価に包絡される
地滑り	×	泊発電所の防護対象設備が設置される建屋は地滑りにより影響を受ける範囲にはないため、影響を受けない。仮に屋外タンクが地滑りにより破損したとしても、地震時の評価に包絡される
火山の影響	×	降下火砕物の層厚は敷地内の地質調査等の結果から20cm程度であり、積雪荷重を組み合わせたとしても屋外タンクの破損のおそれはない。なお、仮に屋外タンクが降下火砕物により破損したとしても、地震時の評価に包絡される
生物学的事象	×	想定される海生生物の襲来により溢水は発生しない。また、小動物の侵入により屋外タンクの破損が考えられるが、地震時の評価に包絡される
森林火災	×	森林火災については、消火活動による溢水が想定されるが、土壤への浸透及び発電所に設置している排水管により排水可能であることから降水評価に包絡される

表1 別のハザードからの溢水影響の検討要否（2/2）

事象	検討要否	理由
高潮	×	安全施設（取水設備を除く。）は、高潮の影響を受けない敷地高さ（T.P. 10.0m）以上に設置されているため、高潮による溢水は考慮しない
飛来物（航空機落下）	×	航空機落下確率評価結果は、約 2.3×10^{-8} 回／炉・年であり、防護設計の要否判断の基準である 10^{-7} 回／炉・年を超えないため、航空機落下による溢水は考慮しない
ダムの崩壊	×	泊発電所敷地境界から東約 8 km の地点にダムが存在するが、発電所まで距離が離れていて丘陵地により隔てられており、敷地がダムの崩壊による被害を受けることはないため、ダムの崩壊による溢水は考慮しない
爆発	×	発電所の近くには、爆発により安全施設に影響を及ぼすような爆発物の製造及び貯蔵設備はないことから、爆発による溢水は考慮しない
近隣工場等の火災	×	発電所の近くには、火災により安全施設に影響を及ぼすような石油コンビナート等の石油工業関連施設はないことから、近隣工場の火災による溢水は考慮しない
有毒ガス	×	発電用原子炉施設周辺には、石油コンビナート等の大規模な有毒物質を貯蔵する固定施設はなく、陸上輸送等の可動施設についても主要な幹線道路や航路から発電用原子炉施設は十分離れていることから、事故等による発電所への有毒ガスの影響はなく、溢水は発生しない
船舶の衝突	×	発電用原子炉施設は、主要な航路から十分に離れていることから、船舶の衝突による発電所への影響はなく、溢水は発生しない。
電磁的障害	×	安全保護系は、計装盤へ入線する電源受電部へのラインフィルタや絶縁回路の設置、外部からの信号入出力部へのラインフィルタや絶縁回路の設置、鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する等の設計をしており、電磁的障害により溢水は発生しない

表2 溢水影響評価に対する検討結果

事象	説明
竜巻	内部溢水影響評価においては、発電所内に設置される屋外タンクの破損に伴う溢水影響を評価しており、基準地震動による地震力に対して耐震性が確保されない耐震B、Cクラスの屋外タンク全数が破損した場合の影響について評価を実施している（耐震性が確保されている屋外タンクについても接続配管の破損を考慮）ことから、設計竜巻による飛来物により、屋外タンクが破損した場合に発生する溢水量は、地震時に発生を想定する溢水量と同様であり、地震時評価に包絡されることを確認
降水	最大1時間降水量の既往最大値（57.5mm/h）を想定しても、防護対象設備が機能喪失しないことを確認。

過去の不具合事例への対応について

1. はじめに

溢水事象に係る過去の不具合事象の抽出を行い、内部溢水影響評価への反映要否について、検討を実施した。

2. 過去の不具合事例の抽出

内部溢水影響評価に反映が必要となる溢水事象の抽出に当たり、以下を考慮した。

- ①プラントの配置設計がほぼ同様となる、同じ炉型における不具合事象
- ②公開情報（原子力施設情報公開ライブラリー「ニューシア」及び各社のホームページ情報）
を対象
- ③キーワード検索（漏れ、溢水、水溜り、スロッシング等）により幅広に抽出

3. 内部溢水影響評価への反映が必要となる事象の選定

内部溢水影響評価への反映が必要となる事象について、図1（内部溢水影響評価への反映要否判断フロー）及び表1（内部溢水影響評価への反映を不要とする理由）に基づき抽出した。抽出された事象に対する、内部溢水影響評価における対応状況を表2（不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について）に示す。

4. 不具合事例への対応について

不具合事例を抽出し、内部溢水影響評価への反映要否について検討を実施した結果、いずれの事象についても、既に評価に盛り込まれている、若しくは、必要となる対策を講ずることとなっていることから、評価内容及び評価結果への影響がないことを確認した。

今後、新たな不具合情報を入手した場合は、内部溢水影響評価への反映要否を確認する。

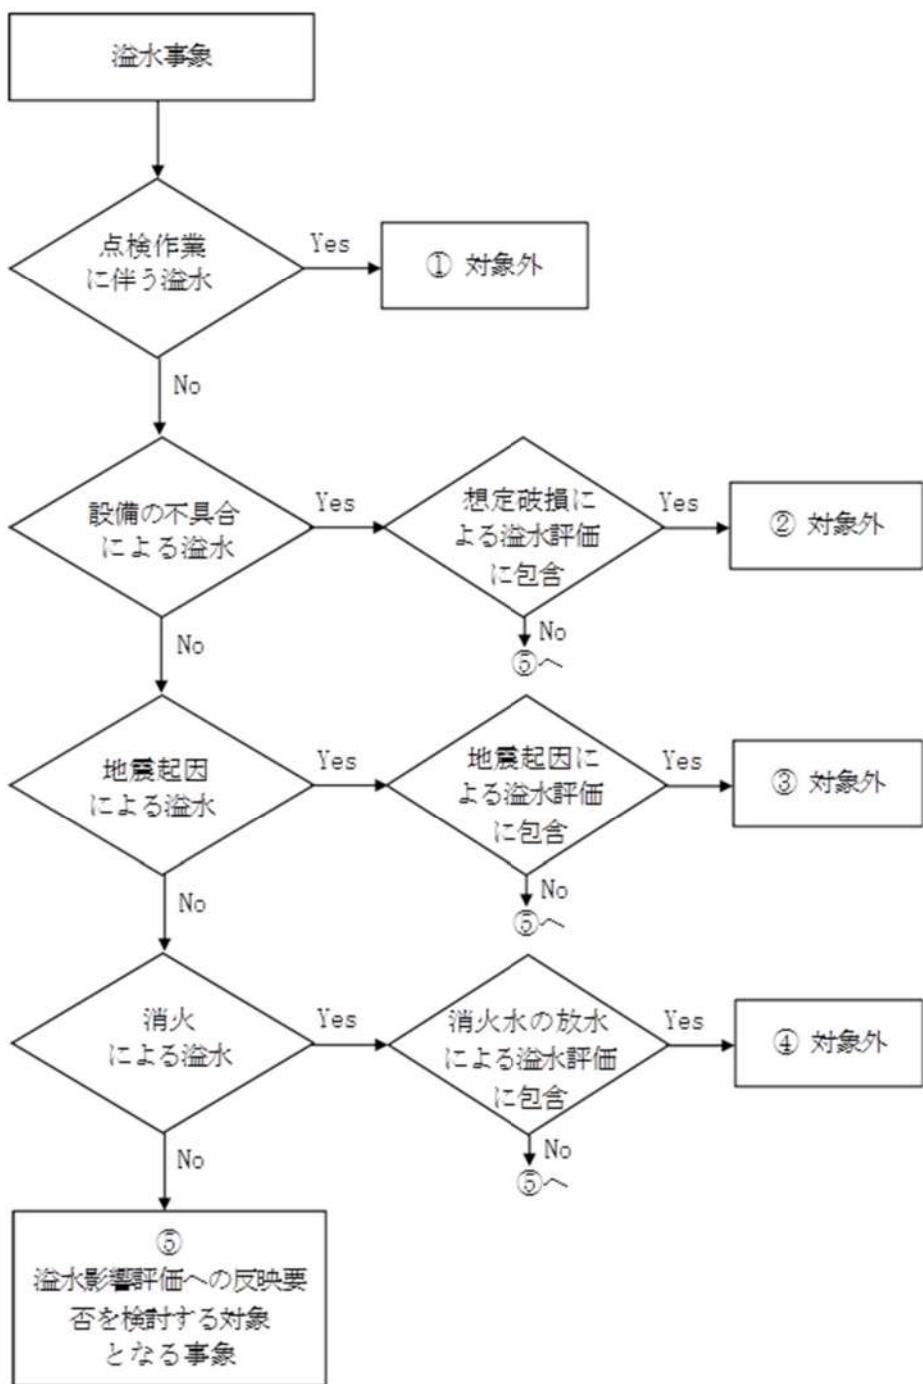


図1 内部溢水影響評価への反映要否判断フロー

表1 内部溢水影響評価への反映を不要とする理由

各ステップの項目	理由
①点検作業に伴う溢水	点検に伴い開放・分解を実施している箇所からの内部流体の漏えいについては、作業手順、作業管理等の要因によるものであり、溢水影響評価への影響はないとした。また、運転手順に起因する溢水事象についても、本項目に整理した上で、同様に溢水影響評価への影響はないとした。
②設備の不具合による溢水	腐食や浸食等による溢水事象（保守不完全含む）については、設備対策により再発防止を図ることが基本であること、また、想定破損による溢水評価に包含されるものと考えられるため、溢水影響評価への影響はないとした。 また、目皿からの溢水事象についても、建屋内排水系に期待した評価とはしていないことから、本項目に整理した上で、同様に溢水影響評価への影響はないとした。
③地震起因による溢水	使用済燃料ピットのスロッシングによる溢水及び耐震性が確保されていない設備の破損による溢水については、地震起因による溢水評価に包含されることから、溢水影響評価への影響はないとした。
④消火による溢水	消防水の放水による溢水評価に包含されることから、溢水影響評価への影響はないとした。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（1/23）

件名①	復水貯蔵タンクしゃへい壁内バルブの不具合について
事象発生日等	1984.10.17 福島第一2号
事象の概要	<p>2号機は第7回定期検査中であり、定検終了後起動時の高压注水系手動起動試験を実施したところ、復水貯蔵タンク外側のしゃへい壁内の高压注水系戻り弁（V-18-46）付近からの水漏れ音を確認したため、高压注水系ポンプを停止するとともに、同弁を全閉したところ、水漏れ音は停止した。</p> <p>しかし、同タンクのしゃへい壁下部に雨水口が開いていたことから、管理区域外への漏洩が考えられたためサーベイを実施した。</p> <p>高压注水系テストライン戻り弁のポンネットフランジ部のパッキンがずれた原因是、経年劣化したパッキンに高压注水系ポンプ起動時の水圧が加わったことによるものと考えられる。</p> <p>また水漏れによる漏水カバーの一部が変形し、外れたため水が流出し、この水がしゃへい壁の雨水口を経て管理区域外へ漏出したものと推定される。</p>
再発防止対策	<p>(1) 復水貯蔵タンクしゃへい壁内バルブ不具合に伴う対策</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ポンプ吐出圧による圧力変動が掛かる可能性のある弁について、パッキン取替を実施した。 b. パッキン取替え対象弁の漏水防止カバーを鋼板製のものに取替えた。 c. 復水貯蔵タンクしゃへい壁内に漏洩検出器を設置した。 d. 復水貯蔵タンクしゃへい壁の雨水口はモルタル、シール剤を充填した。 e. 復水貯蔵タンク廻りの汚染土壤を削土し、ドラム詰処理した。 <p>(2) 恒久的漏洩防止対策</p> <p>復水貯蔵タンクしゃへい壁内の漏洩水をタービン建屋まで導けるようトレーニングを設置する。また、トレーニング内、しゃへい壁内に床漏洩検出器を設置する。</p>
内部溢水影響評価への影響	<p>放射性物質を内包する液体の管理区域外への漏えい事象であり、以下の対策を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建屋境界からの伝播に対して、溢水防護措置（水密扉の設置、配管等の貫通部への止水対策等）を実施する。 2. 循環水系配管破損部からの系外放出対策として、 <ul style="list-style-type: none"> (1) 復水器室への漏えい検知器の設置 (2) 復水器出入口弁の「全閉」インターロックの追加 (3) 循環水ポンプのトリップインターロックの追加 (4) 上記に関する電源系の強化（非常用電源への接続）

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（2/23）

件名②	タービン建屋地下1階雨水について
事象発生日等	2003.8.15 浜岡3号
事象の概要	3号機タービン建屋地下1階の通路（放射線管理区域内）において、水たまり（約23m×5m×5mm：約600リットル）を発見。この水は、タービン建屋の外側にある屋外地下ダクト（配管を通すための空間）内に雨水が溜まり、配管貫通部より建屋内に入り込んだもの。建屋内に入り込んだ水は収集し処理。また、ダクト内の溜まり水については、排水を実施。
再発防止対策	(1) ダクト内に滞留した雨水は、発電所の消防車及びエンジン付排水ポンプにより排水を行い、その後既設排水ポンプの新品取替を行った。作動確認結果：良好 (2) 建屋内は手作業にて通路の水たまりの抜取り処置等を実施した。
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーンチ部含む）の境界に対して、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（3/23）

件名③	サービス建屋地下1階における火災報知器の作動（誤報）
事象発生日等	2004.10.9 浜岡3号
事象の概要	サービス建屋地下1階（放射線管理区域内）において、火災報知器が作動した。直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認した。火災報知器が作動した原因は、台風22号通過に伴い、サービス建屋出入り口（1階）より侵入した雨水が、地下1階の天井に取り付けられている当該感知器に入ったため、作動したものと考えられる。
再発防止対策	当該感知器を取り替えることとした。
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーンチ部含む）の境界に対して、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。また、屋外からの溢水影響については、屋外タンクからの溢水影響評価結果に包含される。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（4/23）

件名④	【中越沖地震】T/B B2F T/BHCW サンプ (B) ・LPCP (A) ~ (C) 室雨水流入
事象発生日等	2007.7.26 柏崎刈羽1号
事象の概要	タービン建屋B2Fの低圧復水ポンプ室付近に水たまりを確認した。Tトレーニングで発生した漏水がタービン建屋に流入したものと推定される。1号タービン建屋～海水熱交換器建屋・補助ボイラ建屋・ランドリー建屋・ランドリー建屋ダクト(Tトレーニング)で発生した漏水が当該トレーニング近傍のファンネルへ大量に流入し、目詰まりを起こしたことにより、このファンネルより設置高の低い高電導度廃液サンプから溢水したものと推定される。
再発防止対策	Tトレーニングのファンネル清掃、Tトレーニングの止水処理を実施し、現状復旧する。
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーニング部含む）の境界に対して、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（5/23）

件名⑤	【中越沖地震】T/B T/B B1F（管）南側壁上部5m（ヤードHT r 奥ノンセグ室）より雨水流入
事象発生日等	2007.7.26 柏崎刈羽3号
事象の概要	タービン建屋地下1階南側通路で、壁面部から水が流入していることを確認した。タービン建屋に隣接したピットに水がたまり電線管貫通部を通ってタービン建屋内に流入したと推定される。
再発防止対策	電線管貫通部の止水と漏出化、所内用変圧器奥ノンセグ室の復旧を実施し、現状復旧する。
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーニング部含む）の境界に対して、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（6/23）

件名⑥	【中越沖地震】Ax/B B1F 北西側壁面亀裂部より雨水漏えい
事象発生日等	2007.7.26 柏崎刈羽
事象の概要	補助建屋地下1階の壁亀裂部から水の流入を確認した。 中越沖地震の影響により、連絡通路が建屋と衝突したことによりコンクリートが損傷し、建屋の壁面に亀裂が生じ、雨水が流入しているものと推定される。
再発防止対策	建屋外にディープウェル及び建屋内に堰を設置し、壁面はコンクリート補修を行い止水処理し現状復旧する。
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレンチ部含む）の境界に対して、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。 なお、建屋外壁についても評価を実施しており、地震時のひび割れを考慮した場合でも、建屋内への溢水は生じない。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（7/23）

件名⑦	海水熱交換器建屋（非管理区域）における水漏れ（雨水）について
事象発生日等	2008.10.27 柏崎刈羽1号
事象の概要	定期検査中の1号機において、ケーブル張替え作業を行っていた協力企業作業員が海水熱交換器建屋地下2階熱交換器室（非管理区域）の天井から水が漏れていることを確認した。調査の結果、海水熱交換器建屋外壁に接しているケーブルトレンチ内に溜まった雨水が、建屋壁面の電線貫通部から建屋内に流入し、ケーブルトレイを通じて地下2階熱交換器室に至ったことがわかった。海水熱交換器建屋は放射性物質が存在しないエリアであり、流入した水は雨水のため放射能を含んでいない。
再発防止対策	ケーブルトレンチ内に雨水が溜まった原因は、新潟県中越沖地震の影響により陥没したケーブルトレンチの養生が不十分であったためと推定している。海水熱交換器建屋（非管理区域）に流入した雨水は、常設している排水口から排水するとともに、床面の拭き取りを実施した。また、トレンチ内に溜まった雨水は仮設ポンプにより排水した。今後、屋外の陥没部等に雨水が流入しないよう養生の方法を改善する。
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレンチ部含む）の境界に対して、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（8/23）

件名⑧	タービン建屋地下1階で水溜りの発見について
事象発生日等	2009.5.2 敦賀2号
事象の概要	<p>敦賀発電所2号機は、定格熱出力一定運転中のところ、平成21年5月2日9分頃、巡視点検をしていた運転員がタービン建屋地下1階（非管理区域）で水溜りを発見した。</p> <p>溜まっていた水の流入経路を調査した結果、タービン建屋に隣接する給水処理建屋からタービン建屋地下1階に通じているトレーンチ（配管やケーブルを設置しているトンネル。以下「当該トレーンチ」という）の堰を越えて、流入していることを確認し、さらに給水処理建屋を確認した結果、碍子の汚損検出器※1の排水が継続していることを確認した。</p> <p>碍子の汚損検出器は、碍子の表面に付着した海塩粒子を水で洗浄し塩分濃度を測定する装置です。その洗浄水は補給水槽から供給されるが、その水位が下がると自動で排水電磁弁が閉じ、給水電磁弁が開いて水が供給される。</p> <p>今回は、排水電磁弁が動作不良で閉じずに給水が行われたため、直接、排水先である当該トレーンチに給水が流れ込む状態が継続していることを確認した。このため、排水電磁弁の上流側にある給水元弁を閉じたところ、当該トレーンチへの給水の流れ込みが停止し、タービン建屋地下1階への水の流入も停止した。</p> <p>流入した水による機器への影響はなかった。</p> <p>また、溜まっていた水の量は、水溜りの範囲からタービン建屋地下1階（面積：約580m²、深さ：約1cm、水量：約5.8m³）と当該トレーンチ内（面積：約74m²、深さ：約10cm、水量：約7.4m³）合計で約13.2m³と推定した。</p> <p>なお、碍子の汚損検出器の補給水槽への給水は、2次系で使用する放射能を含まない水であるため、この事象による環境への影響はなかった。</p> <p>対策として、排水電磁弁を新品に取替えるとともに、碍子の汚損検出器の補給水槽給水配管の排水を当該トレーンチに入らない箇所に変更する。</p> <p>※1：屋外開閉所の碍子の汚損状況を確認するために設置している検出器</p>
再発防止対策	記載なし
内部溢水影響評価への影響	<p>溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーンチ部含む）の境界に対して、溢水防護措置を講ずることとしており、タービン建屋についてはT.P. 10.3mまで溢水防護措置を実施済みである。</p> <p>また、タービン建屋は溢水防護対処設備がなく、発生した溢水は防護対象設備が設置されている建屋へ流出しないことを確認済みである。</p>

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（9/23）

件名⑨	タービン建屋内への海水の浸入
事象発生日等	2009.10.8 浜岡3号
事象の概要	タービン建屋地下1階の空調機器冷却海水ポンプエリア（放射線管理区域）で、タービン建屋の配管貫通部から水が浸入していることを発見した。現場を確認したところ、タービン建屋地下1階の空調機器冷却海水ポンプエリアの床面に水溜まり（約5m×約50m）があり、この水を分析したところ、放射性物質は含まれておらず、また、海水であることを確認した。配管貫通部外側には、放水路とタービン建屋を連絡する配管ダクトがあり、ダクト内に大量の海水が浸入したため、貫通部を通じてタービン建屋内に浸入したものであった。
再発防止対策	海水の浸入があった配管貫通部の点検・補修を行い、配管貫通部に防水効果が期待できる隙間材を追加充填するとともに、貫通部周囲にシール材を塗布し、当該配管貫通部のシール性を向上した。また、放水路とタービン建屋を連絡する配管ダクト内に放水路から海水が浸入しないための恒久的な対策として、当該配管ダクトと放水路の連絡部に閉止板を設置することとした。
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーンチ部含む）の境界に対して、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（10/23）

件名⑩	【東日本大震災関連】原子炉補機冷却水系熱交換器（B）室、高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器室及び海水ポンプ室への浸水
事象発生日等	2011.3.11 女川2号
事象の概要	2011.3.11の地震において発生した津波により、原子炉建屋地下3階のRCW熱交換器（A）（B）室及びHPCW熱交換器室に流入し、各室が浸水に至った。浸水の原因は、屋外海水ポンプ室RSWポンプ（B）エリア床面に設置されていた循環水ポンプ自動停止用水位計収納箱上蓋が開き、津波による海水が流入し、ケーブルトレイ及び配管貫通部等の隙間、水密扉、排水系配管から漏れ出し、トレーニチを経由して建屋内へ浸水したものと推定される。
再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> ・当該水位計を取り外し、開口部に閉止板を設置し密閉化するとともに、架構による補強を実施し止水処理を行った（6箇所）。なお、当該水位計については、海水による浸水防止を考慮したエリアへ移設した。 ・海水ポンプ室からトレーニチへの配管及びケーブルトレイ貫通部について止水処理を行った。 ・津波による浸水防止対策である建屋扉の水密性向上や防潮堤、防潮壁の設置を実施する。
内部溢水影響評価への影響	<ul style="list-style-type: none"> ・基準津波に対してはドライサイトとなるよう対策（防潮堤、防潮壁等を設置）を講ずることから、内部溢水評価への影響はない。 ・溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーニチ部含む）の境界に対しては、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（11/23）

件名⑪	【東日本大震災関連】福島第二原子力発電所 東北地方太平洋沖地震に伴う原子炉施設への影響について
事象発生日等	2011.3.11 福島第二1, 2, 3, 4号
事象の概要	当発電所1号機から4号機の全号機は定格熱出力一定運転中のところ、三陸沖を震源とする当該地震により、同日14時48分、全号機とも「地震加速度大トリップ」で原子炉が自動停止した。原子炉自動停止直後に全制御棒全挿入及び原子炉の未臨界を確認し、原子炉の冷温停止及び使用済燃料プール（以下「SFP」という）の冷却に必要な設備は、健全で安定した状態であることを確認した。しかし、当該地震後の津波（同日15時22分、第一波到達目視確認）により、1号機、2号機及び4号機において、原子炉の冷温停止及びSFPの冷却に必要な設備が被水する等し、使用不能となった。これにより原子炉の除熱ができなくなったことから、同日18時33分に原災法第10条該当事象（原子炉除熱機能喪失）と判断した。
再発防止対策	想定を大きく超える津波による浸水により原子炉除熱機能、圧力抑制機能が喪失したことを踏まえ、浸水防止策として、当該地震の際、津波が集中的に遡上した当発電所南側海岸アクセス道路を土嚢及び盛土にて築堤を配備、原子炉建屋内への浸水防止として土嚢及び防潮堤の配備、海水熱交換器建屋内への浸水防止として、扉・ハッチまわりに土嚢を配備、ポンプ廻りに土嚢を配備し、浸水による電源や除熱機能の喪失を防止した。
内部溢水影響評価への影響	<ul style="list-style-type: none"> ・基準津波に対してはドライサイトとなるよう対策（防潮堤、防潮壁等を設置）を講ずることから、内部溢水評価への影響はない。 ・溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーニング部含む）の境界に対しては、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（12/23）

件名⑫	【東日本大震災関連】非常用ディーゼル発電機2C用海水ポンプの自動停止について
事象発生日等	2011.3.11 東海第二
事象の概要	<p>東日本大震災（震度6弱）発生に伴い発生した津波により、ポンプエリアが浸水し、非常用ディーゼル発電機2C用海水ポンプが水没、自動停止した。</p> <p>津波対策として、仕切り壁を設置済であったが、以下の浸水経路の止水施工が未であった。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 北側ポンプ槽と補機冷却海水系ストレーナエリア間の排水溝用の開口。 (2) ケーブルルピット。
再発防止対策	浸水経路となった、2箇所について、コンクリート打設による閉塞措置を実施した。
内部溢水影響評価への影響	<ul style="list-style-type: none"> ・基準津波に対してはドライサイトとなるよう対策（防潮堤、防潮壁等を設置）を講ずることから、内部溢水評価への影響はない。 ・溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーンチ部含む）の境界に対しては、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（13/23）

件名⑬	【東日本大震災関連】125V蓄電池2B室における溢水について
事象発生日等	2011.3.11 東海第二
事象の概要	<p>東日本大震災（震度6弱）発生に伴う、外部電源喪失によるサービス建屋実験室サンプポンプの停止と、床ファンネルを閉止していた蓋が外れたことにより、サービス建屋実験室サンプ（管理区域）から原子炉建屋バッテリー室（非管理区域）へのサンプ水の流入が発生した。常用系電源の停電により開となった実験室サンプポンプシール水電磁弁から供給された消火水（停電により自動起動した、ディーゼルエンジン駆動消火ポンプにより供給）が当該サンプに流入し続け、当該サンプ内水位が上がった。それに加え、停電による当該サンプの制御電源喪失で、サンプ水位高信号が発信されなかったこと、ファンネルを閉塞していたゴム栓が外れたことで、当該サンプとの僅かな水頭差により、非管理区域側の当該ファンネルへの逆流による溢水が発生した。</p>
再発防止対策	<p>当該ファンネルについては実験室サンプとの恒久的な隔離措置として、鋼板とモルタルを用いた閉止措置を実施した。</p> <p>また、当該ファンネルと当該サンプの接続配管につながる複合建屋1階と中1階の他のファンネル8箇所（この内1箇所は当該ファンネル同様に逆流の可能性があった）を含め、鋼板とモルタルを用いた閉止措置を実施した。</p> <p>なお、サンプポンプシール水電磁弁が停電により開となること、及び制御電源の喪失で水位高信号が発信されなくなる点について、改善を検討する。</p> <p>水平展開として、管理区域からのドレンファンネル、ベント・ドレン配管などで、非管理区域において開口を有し、溢水を生じる可能性があるものの抽出と逆流の可能性の有無の確認を実施し、対象となったファンネル14箇所（既に閉止措置済みの1箇所を含む）について閉止措置を実施した。</p>
内部溢水影響評価への影響	<p>放射性物質を内包する液体の管理区域外への漏えい事象であり、以下の対策を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。</p> <ol style="list-style-type: none"> 建屋境界からの伝播に対して、溢水防護措置（水密扉の設置、配管等の貫通部への止水対策等）を実施する。 循環水系配管破損部からの系外放出対策として、 <ul style="list-style-type: none"> (1) 復水器室への漏えい検知器の設置 (2) 復水器出入口弁の「全閉」インターロックの追加 (3) 循環水ポンプのトリップインターロックの追加 (4) 上記に関する電源系の強化（非常用電源への接続） <p>なお、管理区域から非管理区域へつながるファンネルは設置されていない。</p>

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（14/23）

件名⑪	1号機 原子炉建屋付属棟地下1階の高圧炉心スプレイ系電源室照明用分電盤からの発火について
事象発生日等	2011.5.27 福島第二1号
事象の概要	<p>停止中の1号機原子炉建屋付属棟地下1階の高圧炉心スプレイ系電源室にある照明用分電盤より発火したことから、協力企業作業員が消火し、当社当直員が消火を確認した。消防署に通報し、その後の消防署の現場確認により鎮火が確認され、建物火災によるぼやと判断された。本事象によるけが人の発生はなく、外部への放射能の影響はなかった。</p> <p>調査した結果、以下のことを確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発火による損傷の著しい箇所は、照明用分電盤内最下部の配線用しや断器（予備）であったこと。 ・焼損した配線用しや断器の絶縁抵抗測定を実施し、健全であることを確認していたこと。 ・分電盤が設置してある高圧炉心スプレイ系電源室内は、津波による海水の流れ込み（床上5cm程度の浸水）があったこと。 ・作業当日、同室内は浸水していなかったが、津波により空調機が停止していたため室内湿度が高く、分電盤の設置環境としては良い状態ではなかったこと。 ・焼損した配線用しや断器の近傍にある配線用しや断器を分解点検した結果、しや断器内部の接触金具に塩分が付着していたこと。 ・津波後の当該分電盤点検時、盤内部の配線用しや断器等の機器を確認していないかったこと。 <p>当該分電盤の盤内部の確認を行っていなかったため、海水の浸水の影響で当該配線用しや断器内への塩分の付着を確認できず、その後、室内で発生した結露水が吸着しました。このことから、しや断器の絶縁抵抗が低下し、この状態で電源を投入したため漏電・発火に至ったものと推定した。</p>
再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> ・津波により浸水した電気品については、原則交換又は修理を実施する。 ・津波により浸水したエリアにある電気品を使用する場合は、塩分による汚損がないことを確認する。 ・津波の後に初めて通電する電気品については、設置環境を確認した上で、通電直前に絶縁抵抗を測定し健全性を確認する。 ・上記3項目について、当社監理員及び協力企業作業員に周知する。
内部溢水影響評価への影響	<ul style="list-style-type: none"> ・基準津波に対してはドライサイトとなるよう対策（防潮堤、防潮壁等を設置）を講ずることから、内部溢水評価への影響はない。 ・溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーンチ部含む）の境界に対しては、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（15/23）

件名⑯	伊方発電所1, 2号機 タービン建屋非常用排水ポンプの排水配管からの水漏れについて
事象発生日等	2011.7.9 伊方1, 2号
事象の概要	<p>伊方発電所第1号機は通常運転中、伊方発電所第2号機は復水器清掃のため電気出力を517MWまで低下させて運転中のところ、7月9日15時20分頃2号機タービン建屋入口近傍の電気マンホールから水漏れがあることを作業員が確認した。</p> <p>伊方発電所第2号機の復水器清掃に伴うタービン建屋非常用排水ポンプの起動後、水漏れが確認されたことから、タービン建屋非常用排水ポンプ出口排水配管（以下「非常用排水配管」という）につながるすべてのポンプを隔離したところ、漏えいは停止した。なお、漏えい量は最大約20m³と推定され、漏えい水には放射性物質が含まれていないことを確認した。また、非常用排水配管から漏えいした水が近傍のケーブルダクトを通じ、1号機タービン建屋内に浸入し、7月9日17時07分に1号機タービン建屋地下1階に設置している蒸気発生器プローダウン水放射能自動分析装置分電盤が被水し地絡したため、同装置を停止した。なお、本装置は、蒸気発生器プローダウン水の放射能を補助的に測定する装置であり、本設のプロセスマニタにて監視しているため、停止しても問題はなかった。水漏れ箇所近傍を掘削し埋設配管部を確認した結果、非常用排水配管曲げ管部に腐食による貫通穴が4箇所（最大で250mm×250mm）確認された。このため、当該配管を新品に取り替え、7月15日10時40分に1号機タービン建屋非常用排水ポンプ運転状態で漏えいのないことを確認し、通常状態に復旧した。なお、本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能による影響はなかった。</p>
再発防止対策	記載なし
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、溢水経路に設定されていない建屋間、区画間については、浸水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（16/23）

件名⑯	女川原子力発電所1号機 台風15号によるタービン建屋への雨水の流入について
事象発生日等	2011.9.21 女川1号
事象の概要	<p>1号機タービン建屋地下1階に雨水が流入していることを確認し、その後タービン建屋地下2階及び配管スペースにも雨水が流入していることを確認した。</p> <p>調査の結果、台風15号による雨水がタービン建屋に接続されているトレーニチの開口部、建屋貫通部等を通じてタービン建屋に流入していることを確認した。また、一部のトレーニチにおいて、作業により開口部の蓋を取り外している状況だった。</p>
再発防止対策	<p>(1) ハッチ開口から浸水した場合であっても、建屋及び非常用電源盤などの安全上重要な機器への浸水がし難いよう、遮水壁を設置するなどの対策を実施した。</p> <p>(2) トレーニチのハッチ、マンホールなどの開口部、配管、電線管、ケーブルトレイ貫通部について、シール性向上対策を実施した。</p> <p>(3) 類似事象を防止するため、トレーニチ等のハッチカバー開放の際に大雨等が懸念される場合は、事前に浸水防止対策を講じる旨、当社QMS文書へ反映すると共に、請負者へ周知した。</p>
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーニチ部含む）の境界に対しては、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（17/23）

件名⑯	柏崎刈羽原子力発電所 6号機タービン建屋（管理区域）における水溜まり（雨水）の発見について
事象発生日等	2013.6.19 柏崎刈羽6, 7号
事象の概要	定期検査中の6号機において、協力企業作業員からタービン建屋地下2階配管トレーンチ室（管理区域）に水溜まりを発見したとの連絡を受けた。当社運転員が現場を確認したところ、当該箇所の水溜まりを確認するとともに上階のタービン建屋中地下2階配管トレーンチ室（管理区域）において約800リットルの水溜まりを発見した。（以下「事象①」と記す。）上記事象①の水平展開として当社運転員が現場確認を実施したところ、定期検査中の7号機タービン建屋地下2階（管理区域）において、約350リットルの水溜まりを確認した。（以下「事象②」と記す。）発見した水溜まりは測定の結果、放射性物質を含んでおらず、雨水と推定した。平成25年6月19日に実施した屋外調査の結果、6号機原子炉建屋とコントロール建屋の間にあるトランシヤード周辺に水溜まりが生じていることを確認した。事象発生当時は屋外排水設備工事に伴い排水路を切断していたため仮設ポンプによる排水を行っていたが、夜間は仮設ポンプを停止する運用としていたことから、前日の降雨が排水されずトランシヤード周辺に水溜まりが生じたものと思われる。当該トランシヤードは人造岩盤（以下「MMR」と記す。）で埋め戻されているため、地表面に溜まった雨水は土中に浸透しにくいことから、建屋とMMRの間の隙間に流入し、エキスパンションジョイント止水板（以下「止水板」と記す。）内側へ流入したものと考えられる。事象①では、壁立ち上がりの入隅部においてコンクリート躯体と止水板の密着不良箇所が確認され、この密着不良箇所から雨水が流入していることを確認した。また、事象②ではコントロール建屋と廃棄物処理建屋の間に設置している止水板を介して事象①の止水板と繋がっていることから、トランシヤード周辺に溜まった雨水が事象①の止水板とコントロール建屋と廃棄物処理建屋の止水板を経由して事象②の止水板に雨水が流入したものと考えられる。
再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> ・さらに隙間ゲージ（0.05mm）を用いて止水板と躯体が密着していることを確認する。 ・なお、上記作業に当たっては、当社監理員が立ち会いにより確認する。 ・締め付けトルク値の確認 応力緩和試験により得られた知見と津波影響を考慮し、締め付けトルク値を確認し、新たに200N・mで増し締めを行う。締め付けトルク値の確認については、すべてのボルトに対し計測記録を作成し、抜き取りにより当社監理員が確認する。また、締め付け忘れ防止のため、締め付けは返し締めを行うこととし、再締め付け後ナットにマーキングを実施する。
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーンチ部含む）の境界に対しては、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（18/23）

件名⑬	A－非常用ディーゼル発電機 燃料油配管からのわずかな油の漏えいについて
事象発生日等	2013.8.19 大飯2号
事象の概要	<p>大飯発電所2号機は第24回定期検査中のところ、平成25年8月19日10時00分頃、協力会社社員から2号機A－非常用ディーゼル発電機（以下、「A-DG」という）室付近（屋外）で油の臭いがしているとの連絡を受けた。直ちに当社社員が現地の状況を確認したところ、燃料油貯油槽（地下タンク）とA-DG燃料油サービスタンクをつないでいる配管のトレーニチ内にある燃料油配管から燃料油（A重油）がわずかに漏えい（約3滴／min）していることを確認した。A-DGの機能に影響を与える漏えいではなかったが、当該DGを待機除外とし、配管を補修することとした。漏えいした燃料油はトレーニチ内に溜まっており、構外への流出はなかった。また、漏えいした燃料油については拭き取りを実施した。本事象による環境への放射能の影響はない。また、他の予備電源が確保されていることにより、保安規定に定める運転上の制限も満足している。なお、当該DGについては復旧が完了し、待機状態とした。</p> <p>事象の原因</p> <p>A-DG室建屋壁から伝い落ちた雨水等が、建屋壁とトレーニチ上部の蓋との隙間及びトレーニチ上部の蓋のケーブル等貫通用の開口部から配管トレーニチ内に入り、雨水浸入防止処置状態が不十分であった箇所から保温材の内部に浸入し湿潤状態となった結果、長時間かけて配管外面から腐食、減肉し漏えいに至ったものと推定された。</p>
再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> (1) 当該配管を新品に取り替えた。 (2) 保温材（外装板）と壁貫通部の隙間の雨水浸入防止処置を確実に行った。 (3) 配管上部のトレーニチ蓋とA-DG室建屋壁との隙間及びトレーニチ蓋開口部に雨水浸入防止処置を実施した。
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーニチ部含む）の境界に対しては、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（19/23）

件名⑩	泊発電所3号機における大雨による湧水ピット水のオーバーフローについて
事象発生日等	2013.8.27 泊3号
事象の概要	<p>泊発電所3号機については、定期検査のためプラント停止中のところ、8月27日19時25分頃、夕方からの豪雨により湧水が増加し、原子炉補助建屋の地下2階にある湧水ピットポンプの排水能力を上回ったことにより、湧水ピット水がオーバーフローする事象が発生しました。オーバーフローした湧水ピット水が隣接する制御用地震計室に流入したため、制御用地震計の電源を断としました。また、オーバーフローした湧水ピット水の一部が非管理区域から管理区域へ浸入しましたが、管理区域内で適切に管理しています。オーバーフローした非管理区域の湧水については、排水ポンプやバキュームカーにより8月28日1時45分頃、排水を完了しました。本事象による、放射性物質の放出はありません。</p> <p>なお、泊発電所1号及び2号機には、同様な事象は発生していません。</p>
再発防止対策	記載なし
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、溢水経路に設定されていない建屋間、区画間については、浸水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（20/23）

件名②	C/B 2F 非常用D/G 発電機 燃料デイタンク（B）室軽油漏れ
事象発生日等	2014.9.19 女川1号
事象の概要	燃料移送ポンプ試運転実施中のところ、本来自動停止すべきデイタンク液位にて停止せず、オーバーフローした油が躯体のひびより、他区画に伝播した（1号機制御建屋1階階段室（約0.1L）及び地下3階非常用ディーゼル発電設備（B）潤滑油ユニット付近（約0.5L））。
再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> ・油面計が固着しないよう、分解点検要領を見直し、関係者へ周知、教育実施した。 ・類似計器についても同様の動作不良がないか、確認試験を実施する。 ・躯体のひび割れを補修した後、水張りによる漏えい確認により、漏えいがないことを確認した。 ・類似の躯体ひび割れ箇所について、今後、補修を実施することとした。
内部溢水影響評価への影響	<p>溢水経路（最終貯留区画）の設定に関する事象である。</p> <p>本事象は、壁厚が比較的薄い（20cm）場所において、壁内を貫通した微細なひび割れから、堰内に滞留している流体が滲み出した事象である。</p> <p>内部溢水評価では、上階で発生した溢水については、最地下階に導き貯留することとしていること（上階等に長時間貯留されることはなく、仮に微細なひび割れから滲み出る場合を考慮しても、その量は僅かであり、内部溢水評価への影響はない），また、最終貯留区画となる躯体については、地震時のひび割れを考慮しても、溢水経路とはならないことを評価している。</p>

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（21/23）

件名②	タービン建屋への雨水の浸入について
事象発生日等	2014.10.6 浜岡3号
事象の概要	タービン建屋地下1階の通路（放射線管理区域内）において、水溜まりを発見した。タービン建屋の外側にある屋外地下ダクト（配管を通すための空間）内に雨水が溜まり、配管貫通部より建屋内に入り込んだものであると推定した。また、浸入した雨水の量は、合計で約8m ³ であることを確認した。
再発防止対策	屋外地下ダクト内に雨水が溜まらないようにするため、排水ポンプをビニール片等の影響を受けにくいフロート式センサで起動するポンプに取り替える。加えて、排水ポンプが停止した場合にも、雨水が排水ラインから屋外地下ダクト内に逆流しないよう、逆止弁を取り付ける。 また、ブーツラバーがずれた配管貫通部について、ずれの修正を行う。当該箇所の対策のほか、同様の屋外地下ダクトについても、配管等貫通部の施工状態及び排水ポンプの排水状況に問題のないことを確認する。
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーンチ部含む）の境界に対しては、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（22/23）

件名②	原子炉建屋内への雨水流入について
事象発生日等	2016.9.28 志賀2号
事象の概要	<p>原子炉建屋内（非常用電気品室をはじめとした複数エリア〔管理区域含む〕）に約6.6m³の雨水が流入した。常用・非常用照明分電盤で一時、漏電を示す警報が発生したものの、設備への影響はなかった。</p> <p>構内の排水路の付け替え工事に伴い、仮設の排水ポンプを設置していたが、当日未明からの大雨により排水能力を上回る降雨があり、構内道路の一部エリアが冠水した。冠水エリアのピット上蓋の仮設ケーブルを引き込むための隙間から大量の雨水がピット内へ流入。ピットからハンドホールを経由したトレンチへの雨水流入が継続したため、トレンチ内の水位が上昇し、ケーブルトレイの原子炉建屋貫通部から原子炉建屋内（非管理区域）に流入した。建屋内に流入した雨水の一部は、床の微小なひび割れを通じ、下の階（管理区域含む）へも流入した。</p> <p>原子炉建屋内に流入した水の量は、非常用電気品（C）室で約6.5m³、下層階（管理区域内及び非管理区域内合計）で約86リットルであった。</p>
再発防止対策	<ul style="list-style-type: none"> ①原子炉建屋を貫通する地下貫通部の水密化を速やかに実施 ②開閉所共通トレンチへの雨水流入量低減のためN0.1ハンドホールに設けた接続部の閉止 ③構内東側道路の排水能力の増強（仮設排水ポンプの追加配備等） ④非常用電気品（C）室床面のひび割れ補修及び漏えいを考慮した補修基準を検討し設定 ⑤警報発生時の現場確認方法の改善 ⑥警報発生時における原因調査の徹底 ⑦大雨警報発令時の運用管理強化（大雨警報発令時におけるパトロール体制の構築）
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、建屋外壁境界部の貫通孔に対して、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

表2 不具合事象に対する内部溢水影響評価での対応状況について（23/23）

件名②	伊方発電所第3号機 総合排水処理装置沈殿池壁面からの水漏れについて
事象発生日等	2021.6.30 伊方3号
事象の概要	<p>6月30日16時19分、伊方発電所3号機総合排水処理装置（管理区域外）のE沈殿池のコンクリート壁より微少の水漏れがあることを運転員が確認した。このため、E沈殿池の排水作業を行い同日18時51分に水漏れは停止し、7月1日15時10分、E沈殿池の水抜きを完了した。漏れた水の量は推定約240リットルであり、分析の結果、法令で定める排水基準値を満たしており、環境への影響はなかった。また、プラント設備への影響及び環境への放射能の影響もなかった。調査の結果、水漏れは沈殿池のコンクリート壁の継ぎ目部のひび割れから発生していたことから、コンクリート壁の継ぎ目部を修繕した。その後、沈殿池に水張りを行い漏えいがないことを確認し、8月17日14時55分、通常状態に復旧した。なお、他の沈殿池の用途は以下の通り。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・A沈殿池：E沈殿池と同様。 ・B、F沈殿池：復水脱塩装置で使用する樹脂の再生水を受け入れる。 ・C沈殿池：事務所で発生した手洗い、トイレ、食堂等の生活排水を浄化処理した水を受け入れる。 ・D沈殿池：ろ過器の逆洗水など懸濁物を含む水を受け入れる。
再発防止対策	<ol style="list-style-type: none"> (1) 当該側壁外側のひび割れが生じた部分のコンクリートをはつり撤去、復旧した。 (2) ゴム止水板の修繕は構造上困難なため、その代替として当該側壁内側の継ぎ目部に樹脂系シート型止水工法にて内側からの水の浸入防止処置を実施し、(1)の対策と合わせて水漏れがないことを確認した。 (3) 本事象の発生部位は南側側壁のみであるが、予防保全として北側側壁の内側にも同様の止水工法による水の浸入防止処置を実施した。 (4) 前述の通りA沈殿池側壁内側の継ぎ目部についても同一仕様であることから、予防保全の水平展開として、2022年度に同様の止水工法による水の浸入防止処置を実施する。 (5) 点検要否の判定基準となる社内マニュアルについて、側壁内側に今回新たに施工した樹脂系シート型止水工法の健全度判定を追加した内容に改正する。 (6) 同マニュアルについて、側壁外側の外観点検頻度を現行の1回／2年から1回／1年に改正する。
内部溢水影響評価への影響	溢水経路の設定に係る事象であるが、各建屋間（地下トレーン部含む）の境界に対しては、溢水防護措置を講ずることとしており、内部溢水影響評価において考慮済みである。

溢水発生後の復旧について

1. はじめに

泊発電所 3 号炉における内部溢水影響評価の結果、安全機能が維持されることを確認しており、ここでは貯留した溢水の復旧対応方針について整理した。

2. 最終貯留エリア

発生した溢水は最終的に下記エリアに貯留するものと想定する。

- ・原子炉建屋 : 3RB-D-N2, 3RB-F-6, 3RB-H-N4, 3RB-J-1, 3RB-J-2, 3RB-K-N1, 3RB-K-N4
- ・原子炉補助建屋 : 3AB-F-7, 3AB-K-25, 3AB-K-26, 3AB-K-32, 3AB-L-11, 3AB-L-1, 3AB-L-9, 3AB-L-8, 3AB-L-7, 3AB-L-6, 3AB-L-5, 3AB-L-4, 3AB-L-3, 3AB-L-2
- ・循環水ポンプ建屋 : 3CWP-A-N1, 3CWP-A-N2

3. 想定する状況

最終貯留エリアの浸水深が最大になる状況（当該エリアのサンプポンプが機能喪失）を想定する。

4. 最終貯留エリアへのアクセス

各エリアとも、浸水状況を確認しながら、上階からアクセス可能である。

5. 復旧作業

溢水発生後の復旧については、溢水の貯留状況と排水関連設備の運転状況等により排水先を適切に選定する。基本的には溢水が発生した当該の建屋で健全なサンプ及び廃棄物処理設備を確認し、仮設ポンプ等により移送する。

6. 復旧作業期間

例として、原子炉建屋において溢水量が最大である主給水系統からの溢水（想定破損による溢水量 642.3m^3 ）が発生した場合、排水能力 $10\text{m}^3/\text{h}$ 程度の仮設排水ポンプを使用することで、準備作業を考慮しても 3 日程度で排水作業が可能である。その他の溢水源・溢水発生エリアにおいても、想定される溢水量に対して、仮設排水ポンプを使用し、1 週間程度での排水作業が可能である。

7. 機器の点検作業

排水作業完了後に、没水した機器の点検を速やかに行う。機器の点検等には時間を要するが、その間プラントは安全機能が維持されている。

なお、特にプラント停止後については、冷温停止機能、燃料ピットの冷却及び補給機能の維持が重要になるため、この機能に係る系統の運転継続が重要となる。機器の点検においては、この運転状態が長期に継続することから、機器の復旧についても、これら運転状態の維持を最優先とした作業工程にて復旧作業を進める。

内部溢水影響評価における確認内容について

1. はじめに

本資料は、泊発電所 3 号炉における内部溢水防護に係る評価内容の概要をまとめたものである。

内部溢水防護評価に係る要求事項は以下のとおりである。

2. 基準要求

【第九条】

設置許可基準規則第九条（溢水による損傷の防止等）にて、安全施設は発電用原子炉施設における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないよう要求されている。また、解釈により、「「安全機能を損なわないもの」とは、発電用原子炉施設内部で発生が想定される溢水に対し、原子炉を高温停止でき、引き続き低温停止、及び放射性物質の閉じ込め機能を維持できること、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できることをいう。さらに、使用済燃料貯蔵槽においては、プール冷却機能及びプールへの給水機能を維持できることをいう。」と規定されている。

また、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成 26 年 8 月 6 日原規技発第 1408064 号 原子力規制委員会決定）」（以下「溢水ガイド」という）の要求事項に基づき、発電用原子炉施設内に設置された機器の破損、消火系統の作動、地震に起因する機器の破損（使用済燃料ピットのスロッシングを含む）により発生する溢水に対し、発電用原子炉施設の安全性を損なうことのないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられていることを確認する。

溢水ガイドに基づき、防護の考え方は以下のとおりである。

- ・想定する機器の破損等により生じる溢水に対し、影響を受けて発電用原子炉施設の安全性を損なうことがない設計とする。
- ・想定される消火水の放水による溢水に対し、影響を受けて発電用原子炉施設の安全性を損なうことがない設計とする。
- ・地震に起因する機器の破損等により生じる溢水（使用済燃料ピットのスロッシングを含む。）については、機器の耐震性能を評価するとともに、溢水源とした設備の破損により生じる溢水影響を受けて発電用原子炉施設の安全性を損なうことがない設計とする。

3. 内部溢水影響評価における確認内容

内部溢水影響評価においては、プラントメーカへ評価委託を実施するとともに、併せて当社で現場確認、図面、設計資料の確認を実施している。具体的には、溢水影響評価に係る溢水源、溢水経路、防護対象設備の機能喪失高さ等を現場状況も含めて確認している。確認のプロセスを図1に、確認内容を表1に示す。

なお、今後、当社において溢水影響評価に変更を及ぼすおそれのある各種工事並びに資機材管理についてルール化を実施する。

4. 今後の対応

(1) 資機材の持込み等に対する管理

溢水評価区画において、資機材の持込み等により評価条件としている火災荷重及び滞留面積に見直しがある場合は、溢水評価への影響確認を行う。

なお、本事項は後段規則での対応が必要となる事項である。(別添2参照)

(2) 水密扉に対する管理

水密扉については、開放後の確実な閉止操作、中央制御室における閉止状態の確認及び閉止されていない状態が確認された場合の閉止操作の手順等を整備し、的確に実施する。

なお、本事項は後段規則での対応が必要となる事項である。(別添2参照)

(3) 改造工事による溢水源の追加、変更の対応

改造工事の実施により、溢水源が追加、変更となる場合は、溢水評価への影響確認を行う。

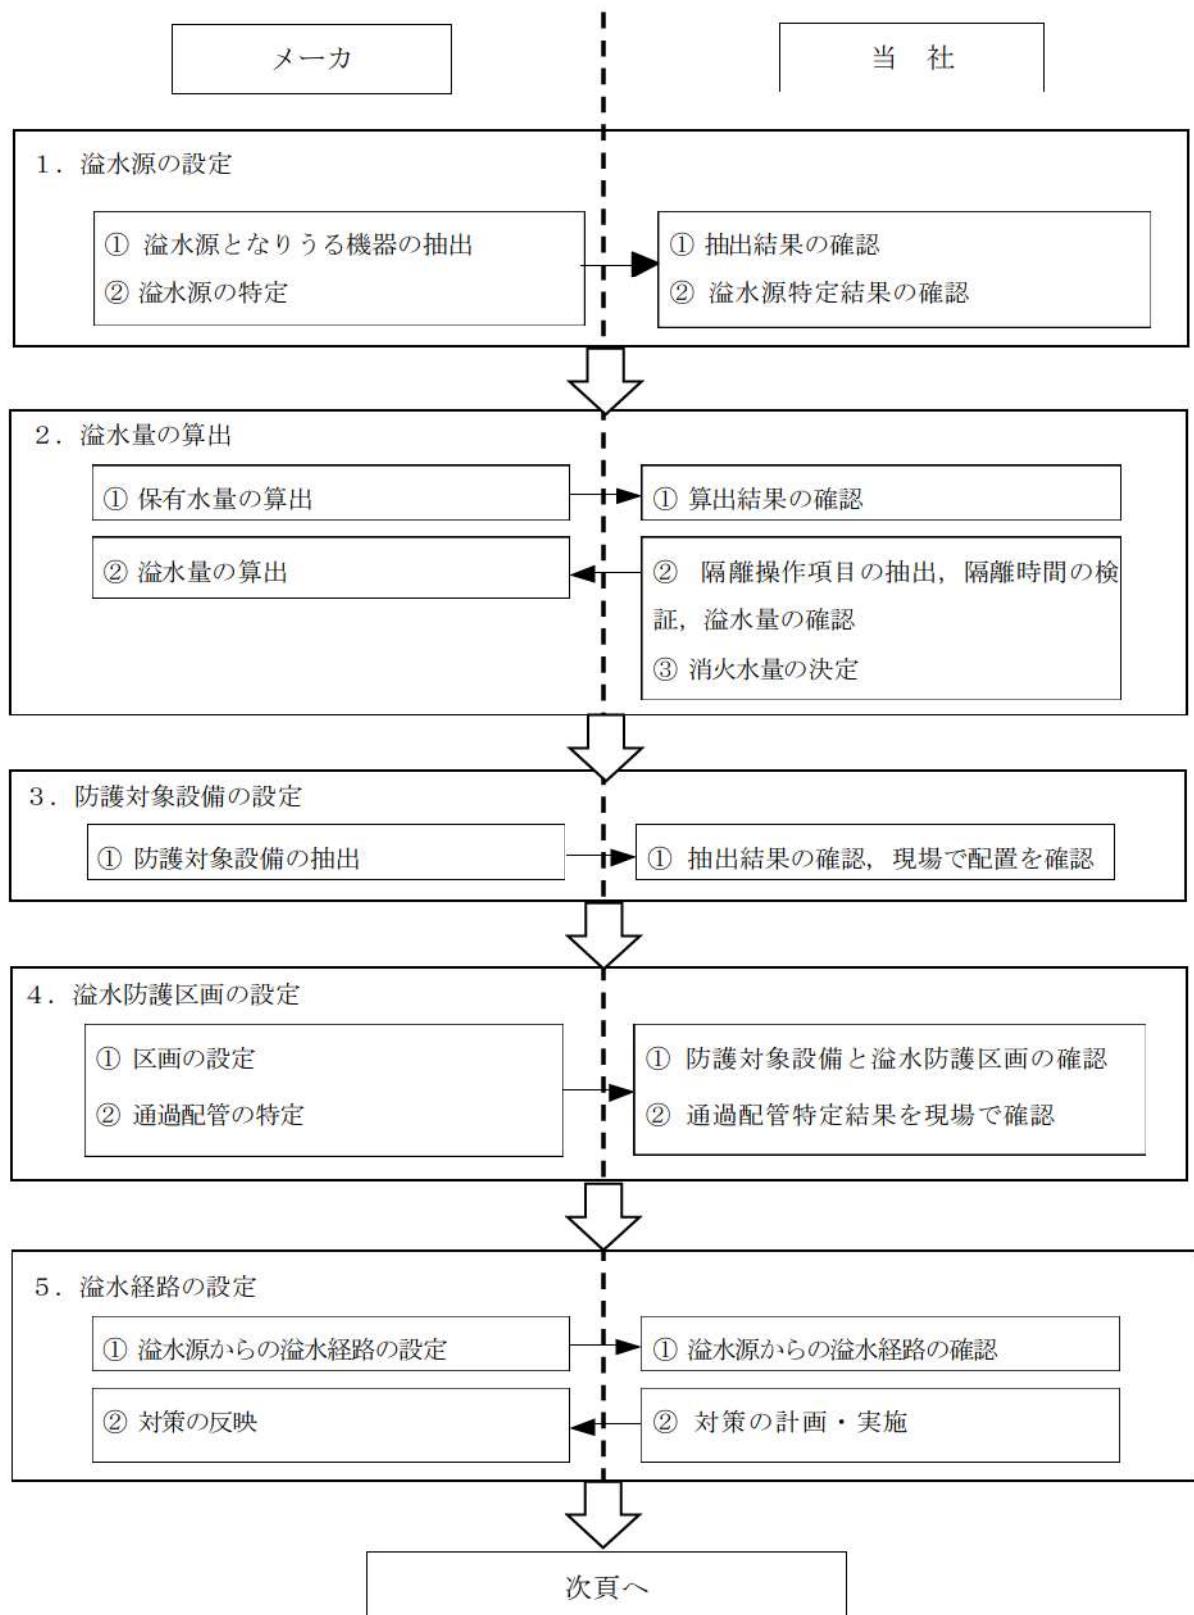


図 1 内部溢水影響評価内容の確認プロセスフロー (1/2)

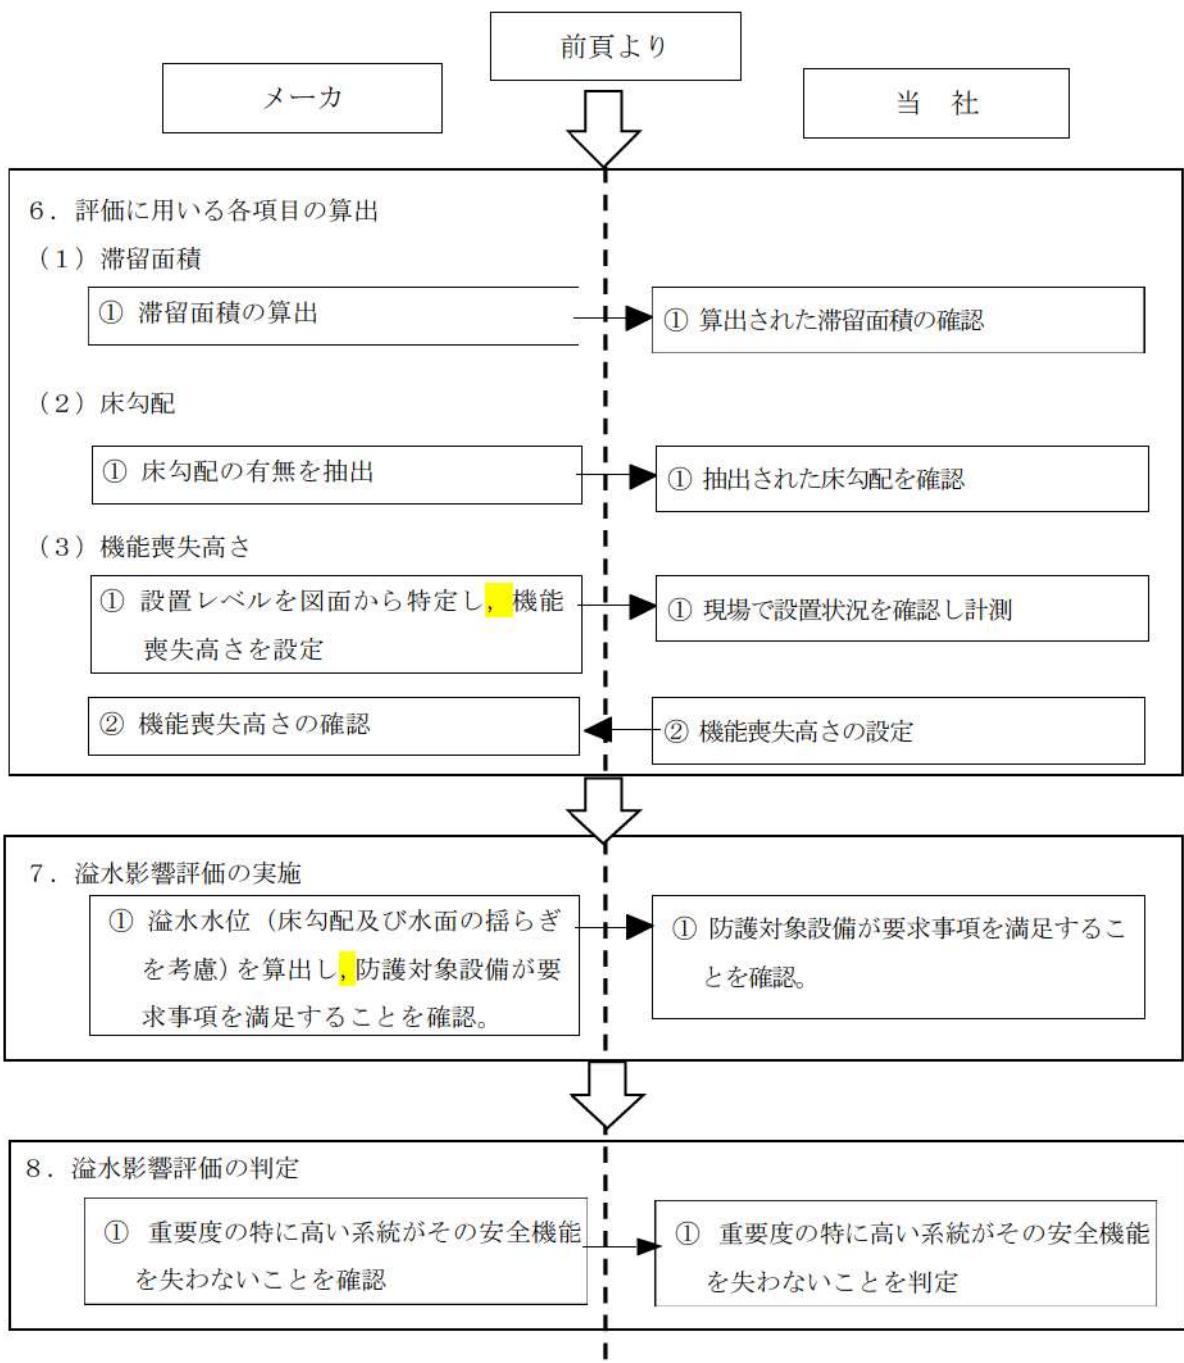


図1 内部溢水影響評価内容の確認プロセスフロー (2/2)

表1 内部溢水影響評価の具体的な確認内容（1/2）

項目	メーカでの実施内容	当社での実施内容
1 溢水源の想定	① 溢水源となりうる機器を系統図より抽出しリスト化 ② 想定破損及び地震起因による溢水源となりうる機器の強度及び耐震評価により溢水源を特定	① 抽出された溢水源となりうる機器のリストと系統図の確認 ② 特定された溢水源の確認
2 溢水量の算出	① 溢水源となる機器について設計図面（機器）及び配管図面より保有水量を算出 ② 解析により算出した基準地震動によるスロッシングによる溢水量を算出 ③ 当社で検討した系統隔離範囲、隔離操作時間に基づき溢水量を算出	① 算出された保有水量の確認 ② 隔離操作項目を抽出し、必要となる隔離時間を確認（検証） ③ 消火栓からの放水試験を実施し、実放水量から消火水量を設定
3 防護対象設備の設定	① 安全施設のうち、原子炉の高温停止、低温停止及び放射性物質の閉じ込め機能並びに使用済燃料ピットの冷却及び給水機能を維持するために必要となる系統について、系統図、配置図、展開接続図等により防護対象設備を抽出	① 系統図において抽出された防護対象設備を確認するとともに現場の配置を確認 ② 評価対象外とした設備についても、必要に応じ現場の設置状況を確認
4 溢水防護区画の設定	① 設計図書又は現地施工図より、壁、堰、又はそれらの組合せによって、他の区画と分離され、溢水防護の観点から1つの単位と考えられる区画を設定	① 防護対象設備と溢水防護区画を確認 ② 中央制御室及び現場操作が必要な設備へのアクセス通路を溢水防護区画と設定

表1 内部溢水影響評価の具体的な確認内容（2/2）

項目	メーカでの実施内容	当社での実施内容
5 溢水経路の設定	① 溢水源からの溢水経路を設定 ② 必要な対策を反映した溢水経路の設定	① 溢水経路となる扉、ハッチ、階段室及び貫通孔等を現場で確認 ② 没水、被水、蒸気の評価において、必要な対策の検討及び実施（水密扉、堰及び逆止弁等）
6 滞留面積の算出	① 建築図面から躯体寸法（壁で囲まれた範囲）を読み取り床面積を算出し、当社実施の欠損面積算出結果より滞留面積を算出。	① 現場にて欠損面積を計測 ② 算出された滞留面積を確認
	① 建築図面から床勾配の有無を確認	① 抽出された床勾配を確認
	① 設計図面により、個々の設備ごとの基本設定箇所及び個別測定箇所における機能喪失高さを特定 ② 設定した機能喪失高さの確認	① 設置状況の確認及び機能喪失高さの確認を現場確認も含めて図面にて実施 ② 確認結果より機能喪失高さを設定
7 溢水影響評価の実施	① 発電所内で発生した溢水（床勾配及び水面の揺らぎを考慮）に対して、防護対象設備が要求事項（設備の機能維持）を満足することを確認	① 防護対象設備が要求事項を満足することを確認し、必要に応じて対策を実施
8 溢水影響評価の判定	① 重要度の特に高い系統がその安全機能を失わないこと（多重性又は多様性を有する系統が同時にその機能を失わないこと）を確認	① 重要度の特に高い系統がその安全機能を失わないこと（多重性又は多様性を有する系統が同時にその機能を失わないこと）を判定


※ 代表例として機能喪失高さの確認状況を参考資料に示す。

機能喪失高さの確認状況


1. 弁

- (1) 基本設定箇所及び個別測定箇所の設置レベルを図面から特定し、基準床レベルからの機能喪失高さを設定

<基本設定箇所>

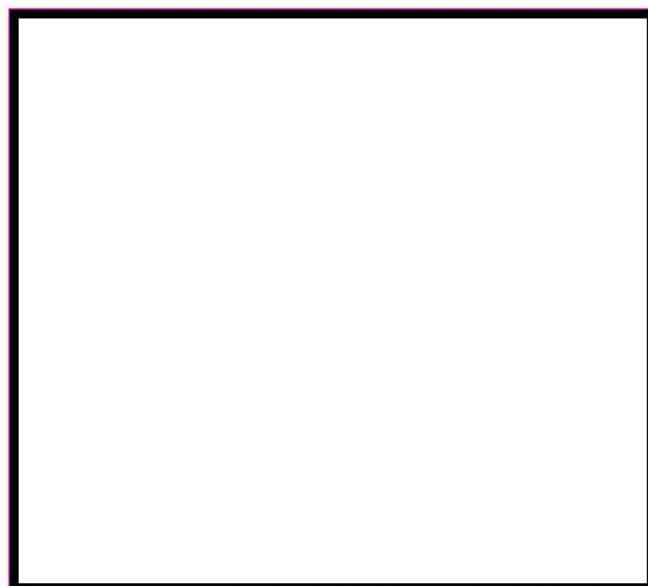

<個別測定箇所>

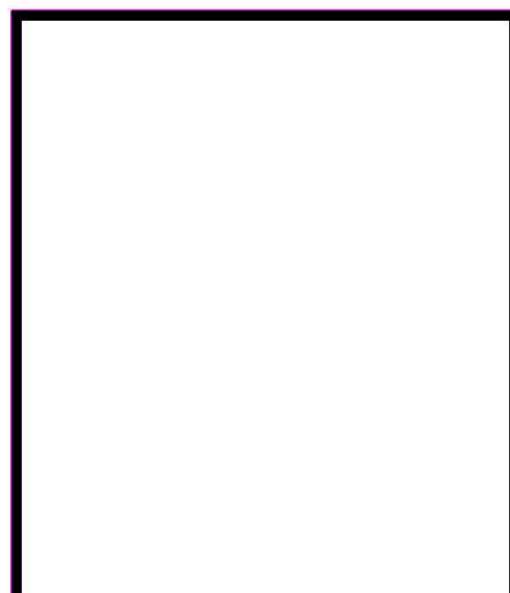

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(2) 現場計測結果の確認




現場ウォークダウンにより、防護対象設備の個別測定箇所における機能喪失高さ（計測値）を確認した。

$$(\text{機能喪失高さ (計測値)}) = \text{現場測定値} - \text{水上高さ}$$

2. 計器

(1) 基本設定箇所及び個別測定箇所の設置レベルを図面から特定し、基準床レベルからの機能喪失高さを設定

<基本設定箇所及び個別測定箇所>

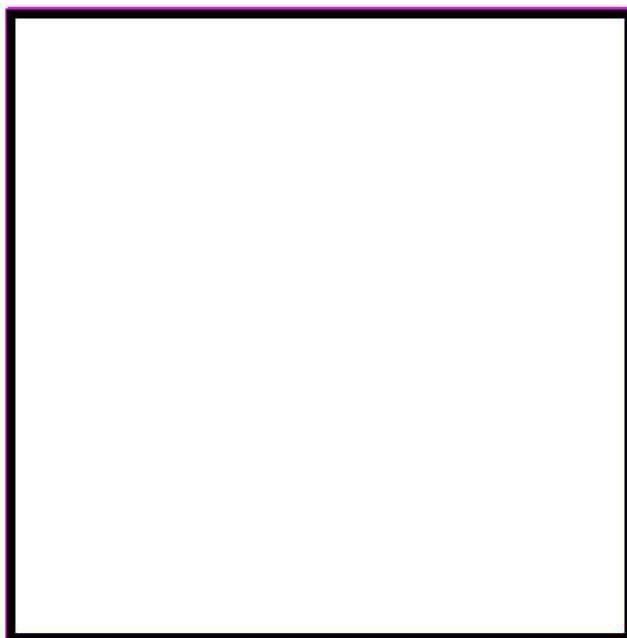

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(2) 現場計測結果の確認




現場ウォークダウンにより、防護対象設備の個別測定箇所における機能喪失高さ（計測値）を確認した。

（機能喪失高さ（計測値）＝現場測定値－水上高さ）

3. 空調機

(1) 基本設定箇所及び個別測定箇所の設置レベルを図面から特定し、基準床レベルからの機能喪失高さを設定

<基本設定箇所>

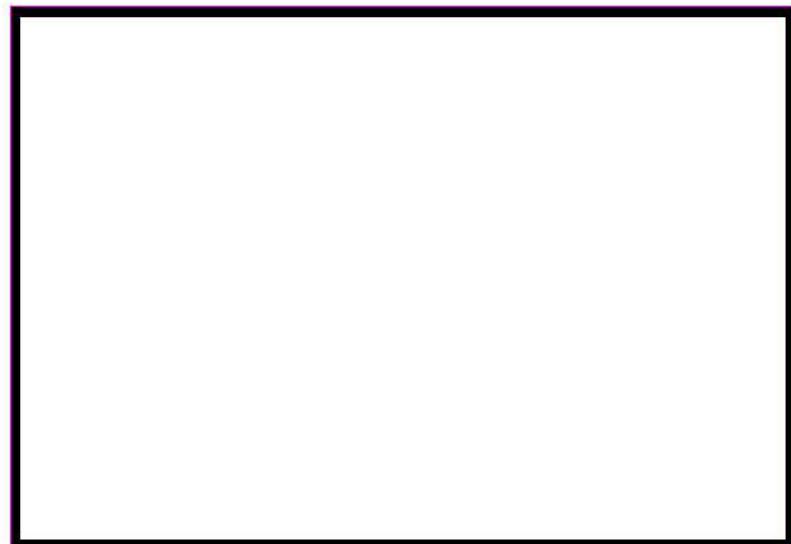

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

<個別測定箇所>



[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(2) 現場計測結果の確認



現場ウォークダウンにより、防護対象設備の個別測定箇所における機能喪失高さ（計測値）を確認した。

（機能喪失高さ（計測値）＝現場測定値－水上高さ）

内部溢水影響評価における継続的な管理

今後、内部溢水影響評価については、火災荷重や滞留面積の変更等について、継続的に当社にて管理していくことを目的に、以下のマニュアル類に内部溢水の影響評価に関する記載を反映する予定である。

【反映予定先マニュアル】

「泊発電所内部溢水対応要則」、「泊発電所常設物・仮置物管理要則」

「泊発電所設計基準事象影響評価要則」、「泊発電所影響評価細則」

各種マニュアルに記載する内容については、以下の項目を検討している。なお、各種マニュアルは当社 QMS 体系に組み込み継続的に一元管理する。

また、常設物・仮置物の設置においては、申請された物品の発熱量を考慮した放水時間、及び申請された物品の欠損面積を考慮した上で溢水影響評価に影響を与えないことを確認している。(別紙 1)

表 1 各種マニュアルへの反映事項 (1/5)

マニュアルへの反映事項	記載内容 (案)
<p>1. 評価を実施する項目 当社において、各種工事及び恒設設備・資機材の設置を計画する段階で確認が必要な内容を記載する。</p>	<p>1. 評価する項目の確認</p> <p>① 水(蒸気含む)を保有する機器(配管含む)を新たに設置並びに既設設備を改造する場合</p> <p>② 設備の新設並びに既設設備の改造に伴う火災荷重及び消火設備の見直しがある場合</p> <p>③ 防護対象区画エリア並びに溢水経路の見直しがある場合</p> <p>④ 防護対象区画エリア並びに溢水経路上に恒設設備を設置することにより床面積の変更がある場合</p>

表1 各種マニュアルへの反映事項 (2/5)

マニュアルへの反映事項	記載内容（案）
2. 評価の方法の明記 「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」に従い評価内容、評価方法を記載する。	2. 評価の方法の明記 ① 想定破損による溢水影響評価方法（没水、被水、蒸気） ② 消火水放水による溢水影響評価方法（没水、被水） ③ 地震による溢水影響評価方法（没水、被水、蒸気）
3. 溢水源に係る評価 今回の評価結果を基に溢水源の変更の有無の確認	3. 溢水源に係る評価 溢水源の追加／変更に伴う評価を行い、溢水源リストの変更がある場合は、溢水源リストの変更を行う。
4. 防護対象設備に係る評価 今回の評価結果を基に抽出した防護対象設備（機能喪失高さ）の確認	4. 防護対象設備に係る評価 防護対象設備に対して溢水影響のないことを確認するとともに、防護対象設備リストの変更がある場合は、防護対象設備リストの変更を行う。

表1 各種マニュアルへの反映事項 (3/5)


マニュアルへの反映事項	記載内容（案）
<p>5. 溢水防護区画及び溢水経路の設定に係る評価</p> <p>今回の評価結果を基に設定した溢水防護区画及び溢水経路の設定の確認</p>	<p>5. 溢水防護区画及び溢水経路の設定に係る評価</p> <p>溢水防護区画及び溢水経路に対して溢水影響のないことを確認するとともに、必要な対策を実施した場合は溢水防護区画及び溢水経路の変更を行う。また溢水経路上の扉においては、開放する場合も考慮し溢水が他区画へ流入する場合、必要な対策工事（シール等）を行う。</p>
<p>6. 消火水放水による溢水影響評価</p> <p>今回の評価結果を基に火災活動における設備対応の変更有無の確認</p>	<p>6. 消火水放水による溢水影響評価</p> <p>消火活動における放水による時間設定エリアを基に、防護対象設備に対して、各建屋、各フロアで管理区域／非管理区域ごとに、当該エリアで機能喪失高さが最も低い防護対象設備を選定し、消火水の放水による溢水量から算出される溢水水位と防護対象設備の機能喪失高さを比較し、没水影響について再評価するとともに、必要な対策を実施した場合には、各リストの変更を実施する。</p>

表1 各種マニュアルへの反映事項 (4/5)

マニュアルへの反映事項	記載内容（案）
<p>7. 防護対象区画エリア並びに溢水経路上に恒設設備又は資機材（常設物、仮設物等）を設置することにより床面積の変更がある場合の評価。</p>	<p>7. 防護対象区画エリア並びに溢水経路上に恒設設備又は資機材（常設物、仮設物等）を設置することにより床面積の変更がある場合の評価</p> <p>① 防護対象区画エリア並びに溢水経路ごとに溢水水位と防護対象設備の機能喪失高さを比較し没水影響について再評価するとともに、必要な対策を実施した場合は、各リストの変更を実施する。</p> <p>② 防護対象区画エリア並びに溢水経路に新たな常設物を設置する場合は、アクセス性を考慮して確実な固縛を実施することを確認する。</p>
<p>8. 評価に用いた帳票類の管理 溢水影響評価に用いた帳票類の管理方法</p>	<p>8. 評価に用いた帳票類の管理 溢水影響評価に必要な帳票の管理方法を構築する。</p>

表1 各種マニュアルへの反映事項 (5/5)

マニュアルへの反映事項	記載内容(案)
<p>9. その他</p> <p>① 消火栓を用いた放水を行う場合の注意事項掲示の管理方法</p> <p>② 管理区域内で消火栓を用いた消火活動実施後の内部溢水影響評価の検証</p>	<p>9. その他</p> <p>① 防護対象設備が設置されているエリアで消火栓を用いた放水を行う場合の注意事項を、現場の防護対象設備設置エリアに掲示する。</p> <p>掲示物</p>  <p>② 管理区域内で実際に火災が発生し、消火栓を用いた消火活動を実施した場合、その消火活動の結果を踏まえ、内部溢水影響評価の妥当性について検証を行う。</p>

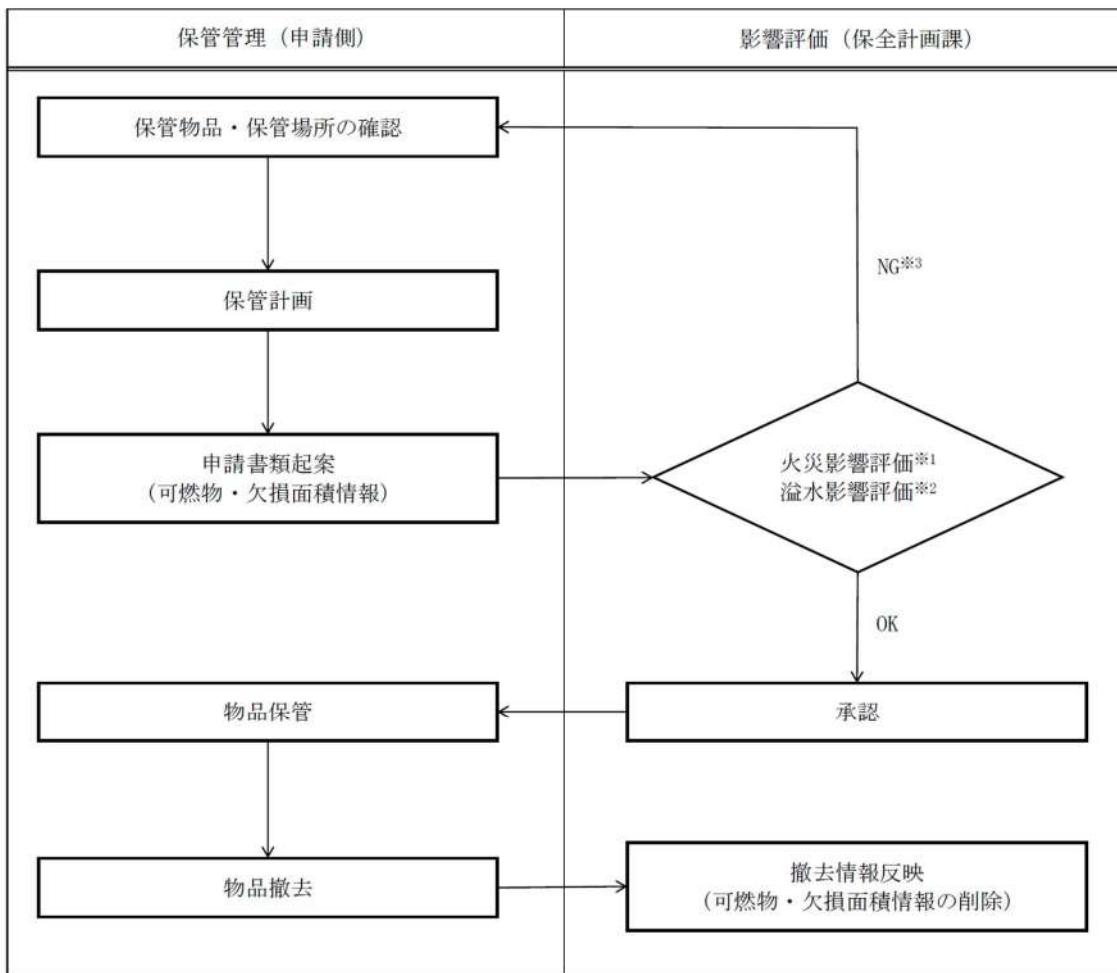

- ※1 申請された物品の発熱量を考慮した火災区画の等価時間が、火災区画の耐火時間と溢水区画の放水時間を上回らないことを確認する。
- ※2 申請された物品の欠損面積を考慮しても、溢水防護対象設備が機能喪失しないことを確認する。
- ※3 ※1により、評価を満足しない場合は、火災荷重の削減又は設置区画の見直しを実施する。※2により評価を満足しない場合は、欠損面積の見直し又は設置区画の見直しを実施する。

図 1 常設物・仮置物申請フロー

防護対象設備における機能喪失高さの裕度が小さい場合のゆらぎ影響評価

1. はじめに

没水影響評価において、判定基準（機能喪失高さ > 溢水水位）は満足しているが裕度が小さい防護対象設備があるため、溢水の影響を評価するために想定破損による溢水、消火水の放水による溢水、地震起因による溢水影響評価結果から、裕度が小さい対象機器を抽出し、水面のゆらぎによる影響を検討する。

2. 水面のゆらぎの考慮について

(1) 溢水源から流出する際の水勢

溢水が防護区画に流入した直後は、過渡的に水勢によりゆらぎが発生する可能性があるが、時間の経過と共に水位が上昇するにつれ流体の水勢は弱まり、ゆらぎによる水面の変動は十分小さくなると考えられることから、水勢によるゆらぎの考慮は不要である。

(2) 人員の移動による水面のゆらぎ

内部溢水発生後、運転員等が歩行する際に、水位変動することが考えられる。このため、人員の移動により溢水水位に応じてゆらぎが発生する可能性があることから、溢水防護区画において 0.1m のゆらぎを考慮することとする。

3. 検討手順

図 1 に示す手順にて対象設備の抽出を実施した。

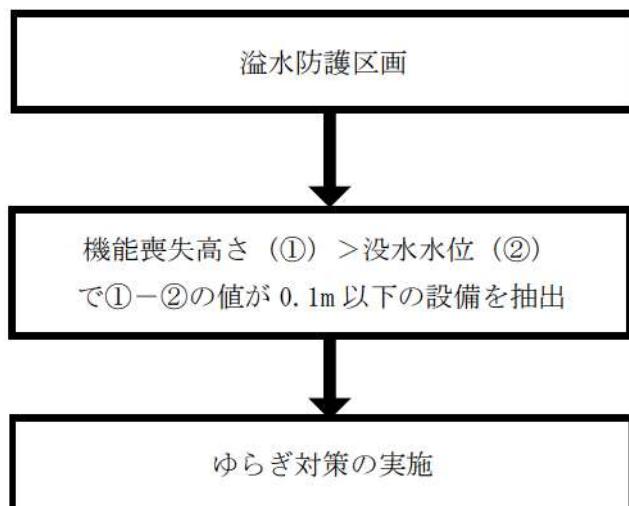


図 1 ゆらぎ影響評価の対象設備抽出手順

4. ゆらぎによる影響評価

(1) 想定破損による溢水

想定破損による溢水影響評価において、判定基準（機能喪失高さ > 溢水水位）に対して裕度の小さい防護対象設備はなく、想定破損による溢水においてゆらぎ対策は不要であることを確認した。

表 1 に想定する機器の破損等により生じる溢水による影響に対して、裕度が最も小さい防護対象設備を示す。

表 1 想定破損による影響に対するゆらぎ対策を実施する防護対象設備

区画番号	防護対象設備 (機器番号)	没水水位 (m) ①	機能喪失 高さ (m) ②	余裕 (m) ②-①	対策
3AB-D-N52	3 A, 3 B - 中 央制御室循環フ アン (3VSF20A, B)	0.048	0.150	0.102	—※1

※1 機能喪失高さに対して必要な裕度を有していることから、ゆらぎ対策は不要であることを確認

(2) 消火水の放水による溢水

消火水の放水による溢水影響評価（添付資料 22 参照）において、判定基準（機能喪失高さ > 溢水水位）に対して裕度の小さい防護対象設備はなく、消火水の放水によるゆらぎ対策は不要であることを確認した。

表 2 に消火水の放水により生じる溢水による影響に対して、裕度が最も小さい防護対象設備を示す。

表2 放水による影響に対するゆらぎ対策を実施する防護対象設備

区画番号	防護対象設備 (機器番号)	没水水位 (m) ①	機能喪失 高さ (m) ②	余裕 (m) ②-①	対策
3AB-K-21	3 A－高圧注入 ポンプ出口 C/V 外側連絡弁 (3V-SI-020A)	0.827	0.930	0.103	—※1

※1 機能喪失高さに対して必要な裕度を有していることから、ゆらぎ対策は不要であることを確認

(3) 地震起因による溢水

地震起因による溢水影響評価（添付資料 24 参照）において、判定基準（機能喪失高さ > 溢水水位）に対して裕度の小さい防護対象設備はなく、地震起因の溢水によるゆらぎ対策は不要であることを確認した。

表 3 に地震起因により生じる溢水による影響に対して、裕度が最も小さい防護対象設備を示す。

追而【地震起因による没水影響評価結果の反映】
 以下、破線囲部分 は基準地震動確定後の添付資料 24
 「地震起因による没水影響評価結果」を反映する。

表3 地震に起因する影響に対するゆらぎ対策を実施する防護対象設備

区画番号	防護対象設備 (機器番号)	没水水位 (m) ①	機能喪失 高さ (m) ②	余裕 (m) ②-①	対策
3AB-L-8	3 A－高圧注入 ポンプ (3SIP1A)	0.208	0.320	0.112	—※1

※1 機能喪失高さに対して必要な裕度を有していることから、ゆらぎ対策は不要であることを確認

5. 没水影響評価における保守性について

(1) 溢水量を算出する際に、以下を考慮している。

- ・配管施工図を使用した場合は、計算値に10%を加味し保有水量を設定。

- ・平面図を使用した場合は、建屋外郭の3辺（縦、横、高さ）にルートされ、かつ往復していると仮定し、配管サイズを系統の最大径として保有水量を設定する。

- ・計算結果を10m³単位で切り上げて保有水量を設定。

(2) 溢水水位の算出に当たっては、床勾配分を考慮している。

(3) 溢水防護区画内に設置されている床ドレンについては、溢水水位が高くなるように他の区画へ流出しない設定としている。

没水影響評価においては、以上のように保守性を確保しているが、すべての防護対象設備に対して、人員の移動により生じるゆらぎを考慮した0.1mの裕度を確保できていることを確認した。

経年劣化事象の検討

1. 経年劣化事象の考慮

原子力発電所で使用されている配管については、機器、弁等の定期的な開放点検時の配管内部の目視点検、漏えい試験、日常点検（巡回点検等）等により優位な劣化がないことを確認するとともに、クラス1～3配管については供用期間中検査において非破壊試験、漏えい試験等により有意な欠陥等がないことを確認している。また、このような保全に加え、過去の運転経験に基づき個別の経年劣化事象に着目した評価及び点検並びに予防保全を実施している。

経年劣化事象と保全内容を表1に示す。

表1 経年劣化事象と保全内容

経年劣化 事象	保全内容	系統
疲 労	<ul style="list-style-type: none"> 供用期間中検査により超音波探傷試験、表面試験、漏えい試験等を実施し有意な欠陥のないことを確認している。 高サイクル熱疲労割れについて、設計段階において日本機械学会基準「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」に基づく評価を実施し、熱疲労損傷を防止する配管配置により高サイクル熱疲労割れが発生する可能性はない。 PWSCL が懸念される部位について、設計段階においてインコネル 690 合金を採用し、応力緩和を図っている。 日常点検(巡回点検等)、配管外観検査、振動測定等により配管に異常のないことを確認している。 	1 次冷却系統 化学体積制御系統 安全注入系統 余熱除去系統 原子炉格納容器ス プレイ系統 主蒸気系統 主給水系統 使用済燃料ピット 水浄化冷却系統 原子炉補機冷却水 系統 非常用所内電源系 統
腐 食	<p>流れ 加速型 腐食 (減肉)</p> <ul style="list-style-type: none"> 日本機械学会「加圧水型原子力発電所配管減肉管理に関する技術規格」に基づき、減肉が想定される系統に対して超音波厚さ測定を実施している。 日常点検(巡回点検等)、配管外観検査等により配管に異常のないことを確認している。 <p>海水による腐食</p> <ul style="list-style-type: none"> 海水を内包する配管については、防食を目的としたライニングを行っている。また、定期的にピンホール検査や肉厚測定を実施し、健全性を確認している。 日常点検(巡回点検等)、配管外観検査等により配管に異常のないことを確認している。 	蒸気発生器ブロー ダウン系統 原子炉補機冷却海 水系統

溢水伝播経路図及び没水影響評価結果整理表について

溢水伝播経路図にて溢水経路を特定し、没水影響評価整理表にて評価を実施した。溢水伝播経路図の凡例及び没水影響評価結果整理表における評価内容を表 1 に示す。

表 1 溢水伝播経路図の凡例及び没水影響評価結果整理表における評価内容

	溢水伝播経路図（凡例）	没水評価結果整理表
溢水源	: 地震・想定破損における溢水源 : 消火栓	<ul style="list-style-type: none"> 溢水源が設置されているエリアは青色セルで表示
溢水経路 滞留エリア	: 溢水経路 : 溢水滞留エリア	<ul style="list-style-type: none"> 溢水経路を考慮して滞留エリアを設定 建屋間の伝播を考慮する場合は備考に記載
上階からの伝播 下階への伝播	: 上階より伝播 : 下階へ伝播	<ul style="list-style-type: none"> 上階から下階へ溢水量の全量が伝播 階段室等の伝播経路、伝播先となる上階及び下階のエリア番号は備考に記載
止水に期待する 設備	: 堤、水密扉、止水板	<ul style="list-style-type: none"> 水密扉、堰等の止水に期待できる設備が設置されている場合は防護区画への溢水流入は考慮しない

【溢水伝播の説明】

1. ①の溢水源が設置される区画で溢水が発生。①は防護区画のため、溢水量を全量貯留した際の溢水水位を算出。

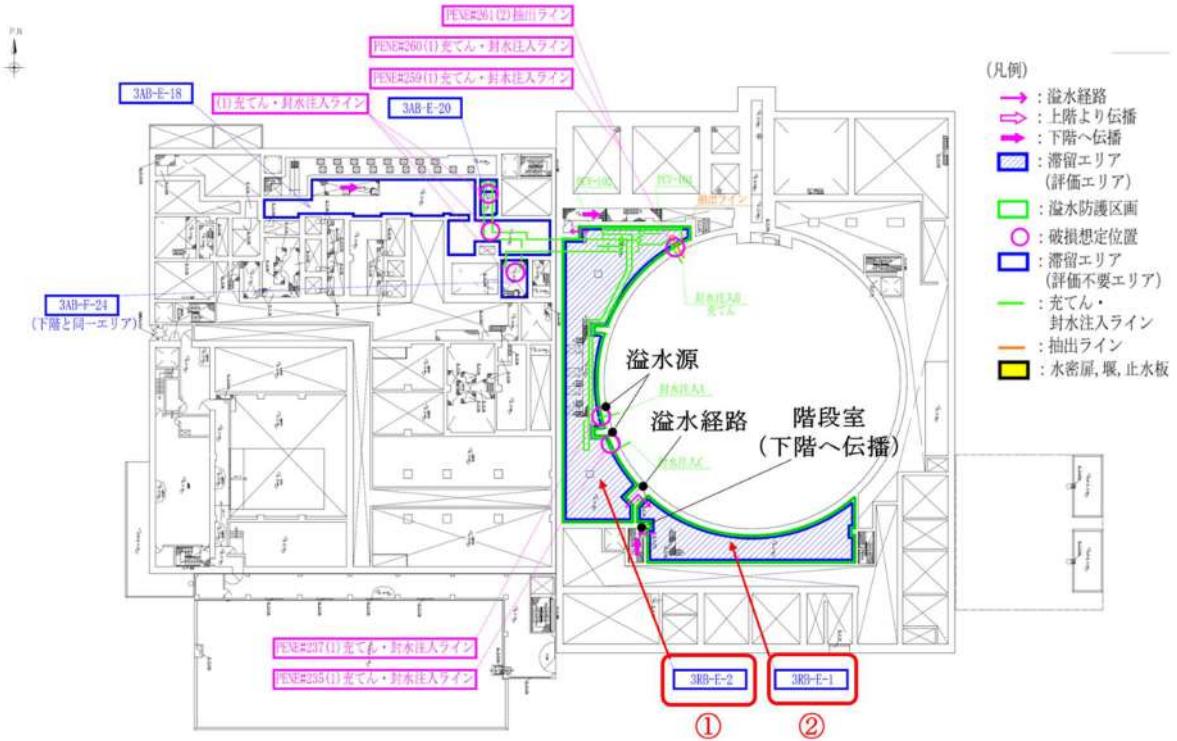


図1 想定破損（化学体積制御系統）による溢水伝播経路図（T.P. 17.8m 中間床）

2. 溢水水位は、溢水量 (m^3) ÷ 面積【滞留面積】 (m^2) + 床勾配 (m) で算出。

①における溢水水位（評価高さ）は、 $37.6 \div 285.6 + 0.05 = 0.182$ (小数点以下第四位切上げ)

(1) 化学体積制御系統（充てん／封水注入ライン）

【溢水量】

・隔離時間：16分（流量低検知、隔離）

・溢水量： $37.6 m^3$ （隔離までの漏えい量、配管・機器の保有水量）

建屋	区域区分	T.P. [m]	滞留 エリア 番号	評価 エリア 番号	① 溢水量 [m^3]	② 滞留 面積 [m^2]	③ 床勾配 [m]	④ 溢水水位 [m] (①/② + ③)	防護対象設備 ^{*1}	
									①	②
原子炉 建屋	管理 区域	21.2	3RB-E-2	3RB-E-2	①	37.6	285.6	0.050	0.182	3 - 充てんライン C / V 外側止め弁 (3V-CS-175) 3 - 充てんライン C / V 外側隔離弁 (3V-CS-177) 3 - ほう酸注入タンク出口 C / V 外側隔離弁 A, B (3V-SI-036A, B)
										補助高压注入ライン C / V 外側隔離弁 (3V-SI-051)
		17.8	3RB-F-2	3RB-E-1	②	37.6	434.0	0.050	0.137	3 - 余剰抽出冷却器等補機冷却水出口 C / V 外側隔離弁 (3V-CC-430)
					③	37.6	741.2	0.000	0.051	3 A, 3 B - 制御用空気 C / V 外側隔離弁 (3V-IA-510A, B)

図2 想定破損（化学体積制御系統）による没水影響評価結果整理表（例1）

3. ②の隣接区画に溢水が伝播。②は防護区画であり、溢水を積極的に流すことができる開口がないため、溢水量全量が貯留されるものとして溢水水位を算出（①の区画における出入口高さは無視し、保守的に全量を伝播。この考え方はこれ以降共通）（図1参照）。
4. 階段を経由し、下階の③区画へ溢水量全量が伝播。③は防護区画のため、溢水水位（評価高さ）を算出。



図3 想定破損（化学体積制御系統）による溢水伝播経路図（T.P. 17.8m）

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

5. ④の溢水源が設置される区画で溢水が発生（3AB-H-9）。④は防護区画であるが、溢水を積極的に流す開口部があるため、溢水水位（評価高さ）は低く抑えられる（開口部からの流出について、定量的な評価を実施）。



図4 想定破損（化学体積制御系統）による溢水伝播経路図（T.P. 10.3m）

⑤ 機能喪失 高さ (床上[m])	⑥ 影響評価	⑦判定			備考	評価に係る補足事項を記載
		A	B	C		
0.800	④<⑤	○	-	-	<p>※開口部の堰高さT.P. 10.4mまで滞留し、残りの溢水量は開口部から下階に伝播するため、溢水は0.100m以上滞留しない。</p> <p>また、配管からの漏えい流量を排出するため必要な水位は長方堰の流量算出式により0.17mであり、当該防護対象設備の機能喪失高さに至ることはない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 当該エリア内での溢水を評価。 他のエリアからの伝播は本評価に包絡される。 長方堰の流量算出式による評価条件は次の通り。 水路幅b : 1.35m 漏えい量Q : 2.0m³/min (120m³/h)
0.800	④<⑤	○	-	-	<p>※開口部の堰高さT.P. 10.4mまで滞留し、残りの溢水量は開口部から下階に伝播するため、溢水は0.100m以上滞留しない。</p> <p>また、配管からの漏えい流量を排出するため必要な水位は長方堰の流量算出式により0.17mであり、当該防護対象設備の機能喪失高さに至ることはない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 当該エリア内での溢水を評価。 他のエリアからの伝播は本評価に包絡される。 長方堰の流量算出式による評価条件は次の通り。 水路幅b : 1.35m 漏えい量Q : 2.0m³/min (120m³/h)

図5 想定破損（化学体積制御系統）による没水影響評価結果整理表（例2）

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

6. 止水を期待できる堰等が設置されている区画には、溢水の伝播はない。

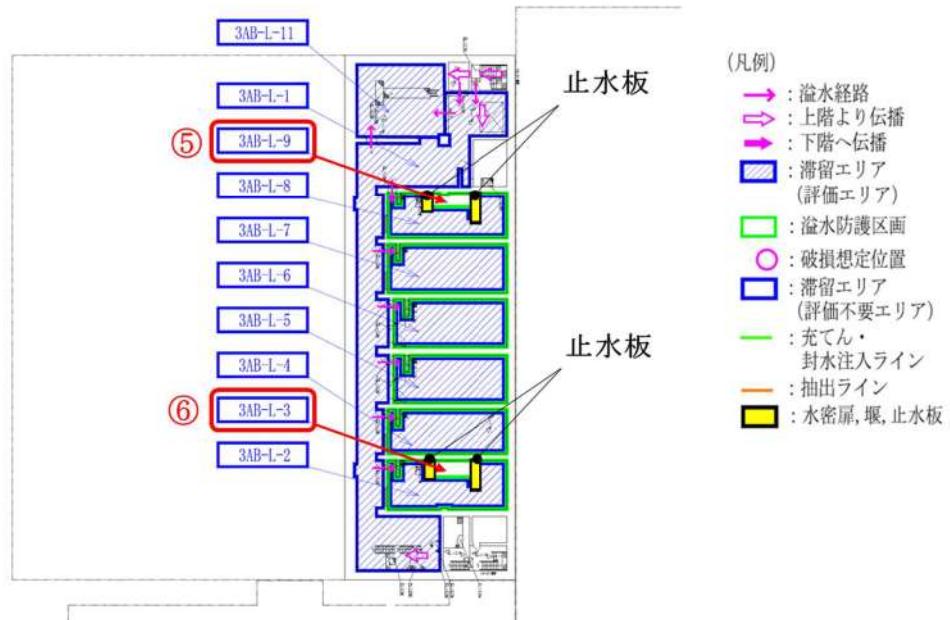


図6 想定破損（化学体積制御系統）による溢水伝播経路図（T.P. -1.7m）

止水に期待できる設備が設置されている場合は、備考欄に記載				評価に係る補足事項を記載	
⑤ 機能喪失高さ (床面[m])	⑥ 影響評価	⑦判定		備考	補足事項
		A	B		
0.320	④<⑤	<input type="radio"/>	-	3AB-L-8内に補助ポンプを覆って止水板で区切られた3AB-L-9があり、溢水水位は止水板高さ(0.537m)を超えないため、3AB-L-9へ伝播しない。	<ul style="list-style-type: none"> 3AB-L-1からの伝播を評価。 3AB-L-1と3AB-L-11との間の堰高さ0.05mを超える水位なので、3AB-L-11への滞留を考慮。
0.320	④<⑤	<input type="radio"/>	-	3AB-L-2内に補助ポンプを覆って止水板で区切られた3AB-L-3があり、溢水水位は止水板高さ(0.527m)を超えないため、3AB-L-3へ伝播しない。	<ul style="list-style-type: none"> 3AB-L-1からの伝播を評価。 3AB-L-1と3AB-L-11との間の堰高さ0.05mを超える水位なので、3AB-L-11への滞留を考慮。

図7 想定破損（化学体積制御系統）による没水影響評価結果整理表（例3）

7. 上記で実施した、溢水水位（評価高さ）と機能喪失高さを比較することで、機能喪失を判定。


重大事故等対処設備を対象とした溢水防護の基本方針について

重大事故等対処設備を対象とした溢水防護の基本方針については、第四十三条の審査資料で説明する。

泊発電所 3号炉

運用、手順説明資料
溢水による損傷の防止等

第九条 安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

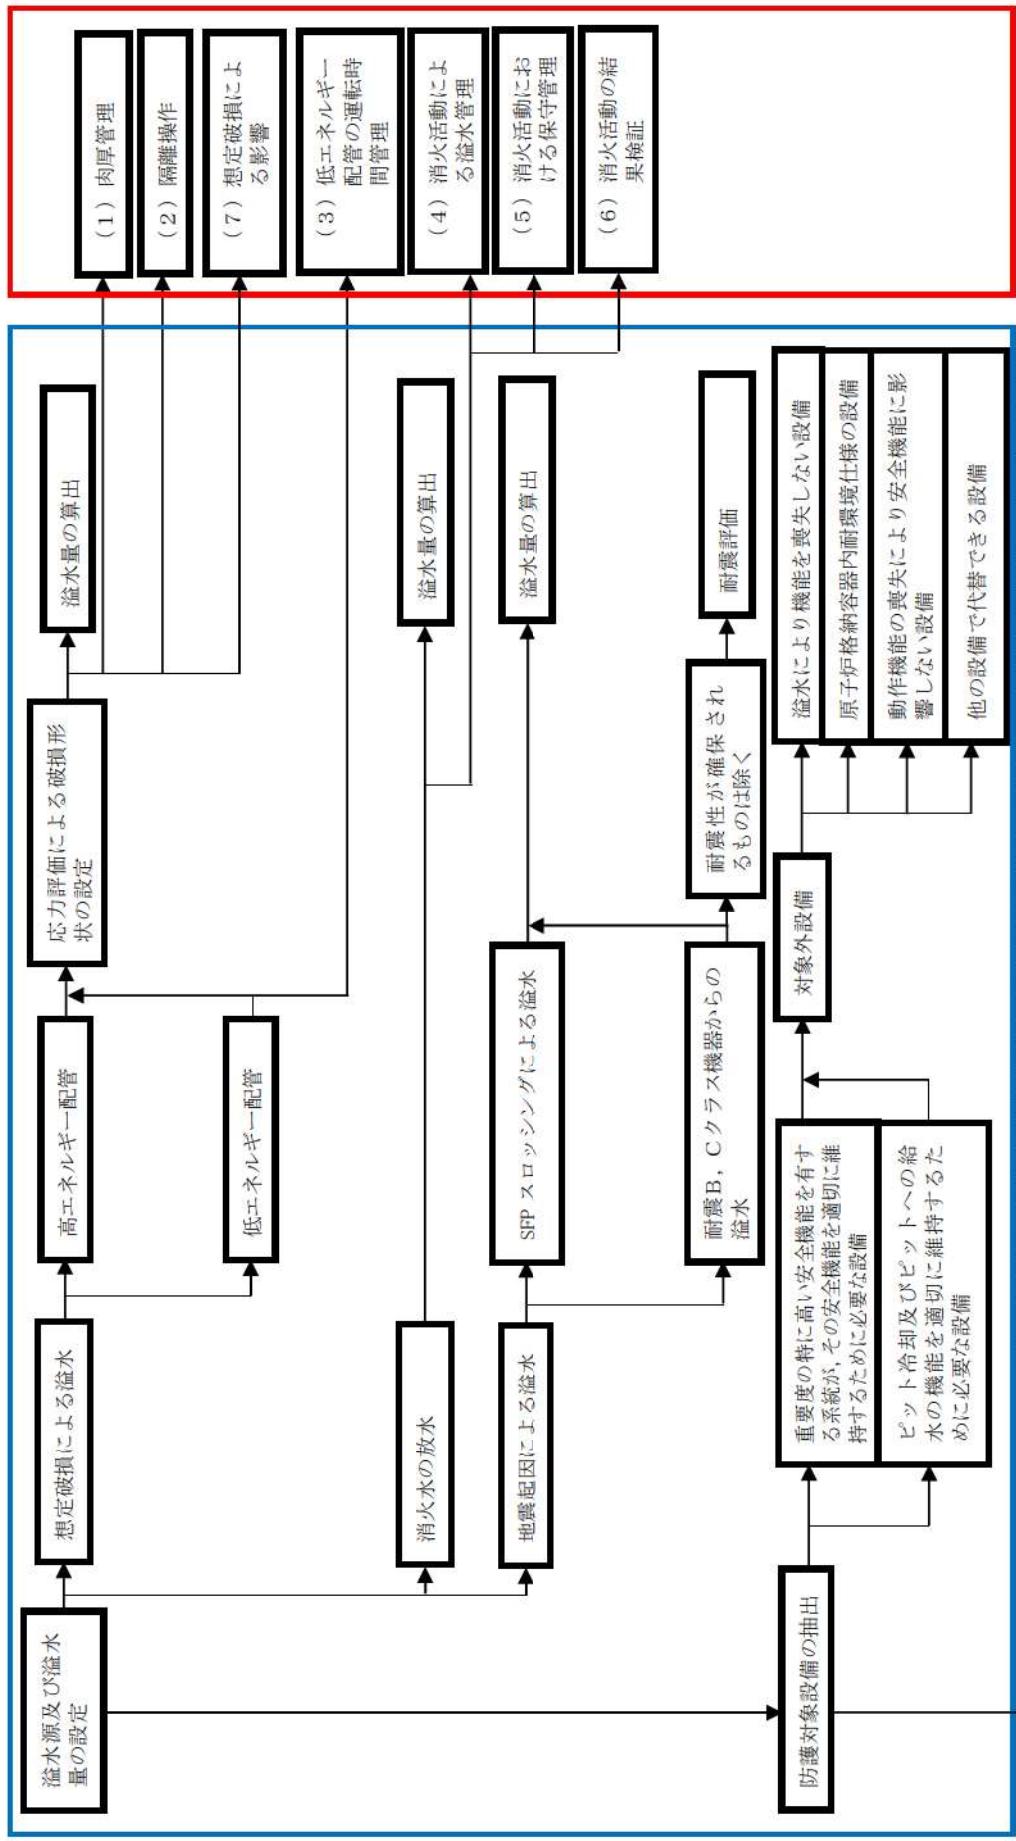


添付六、八への反映事項
(手順等に関する箇所)

【添付六、八への反映事項】

【後段規制との対応】
保：保安規定（運用、手順に係る事項、下位文書含む）
核：核防規定（下位文書含む）

①

: 添付六、八に反映
 : 当該文に該当しない
 : 他条文での反映事項

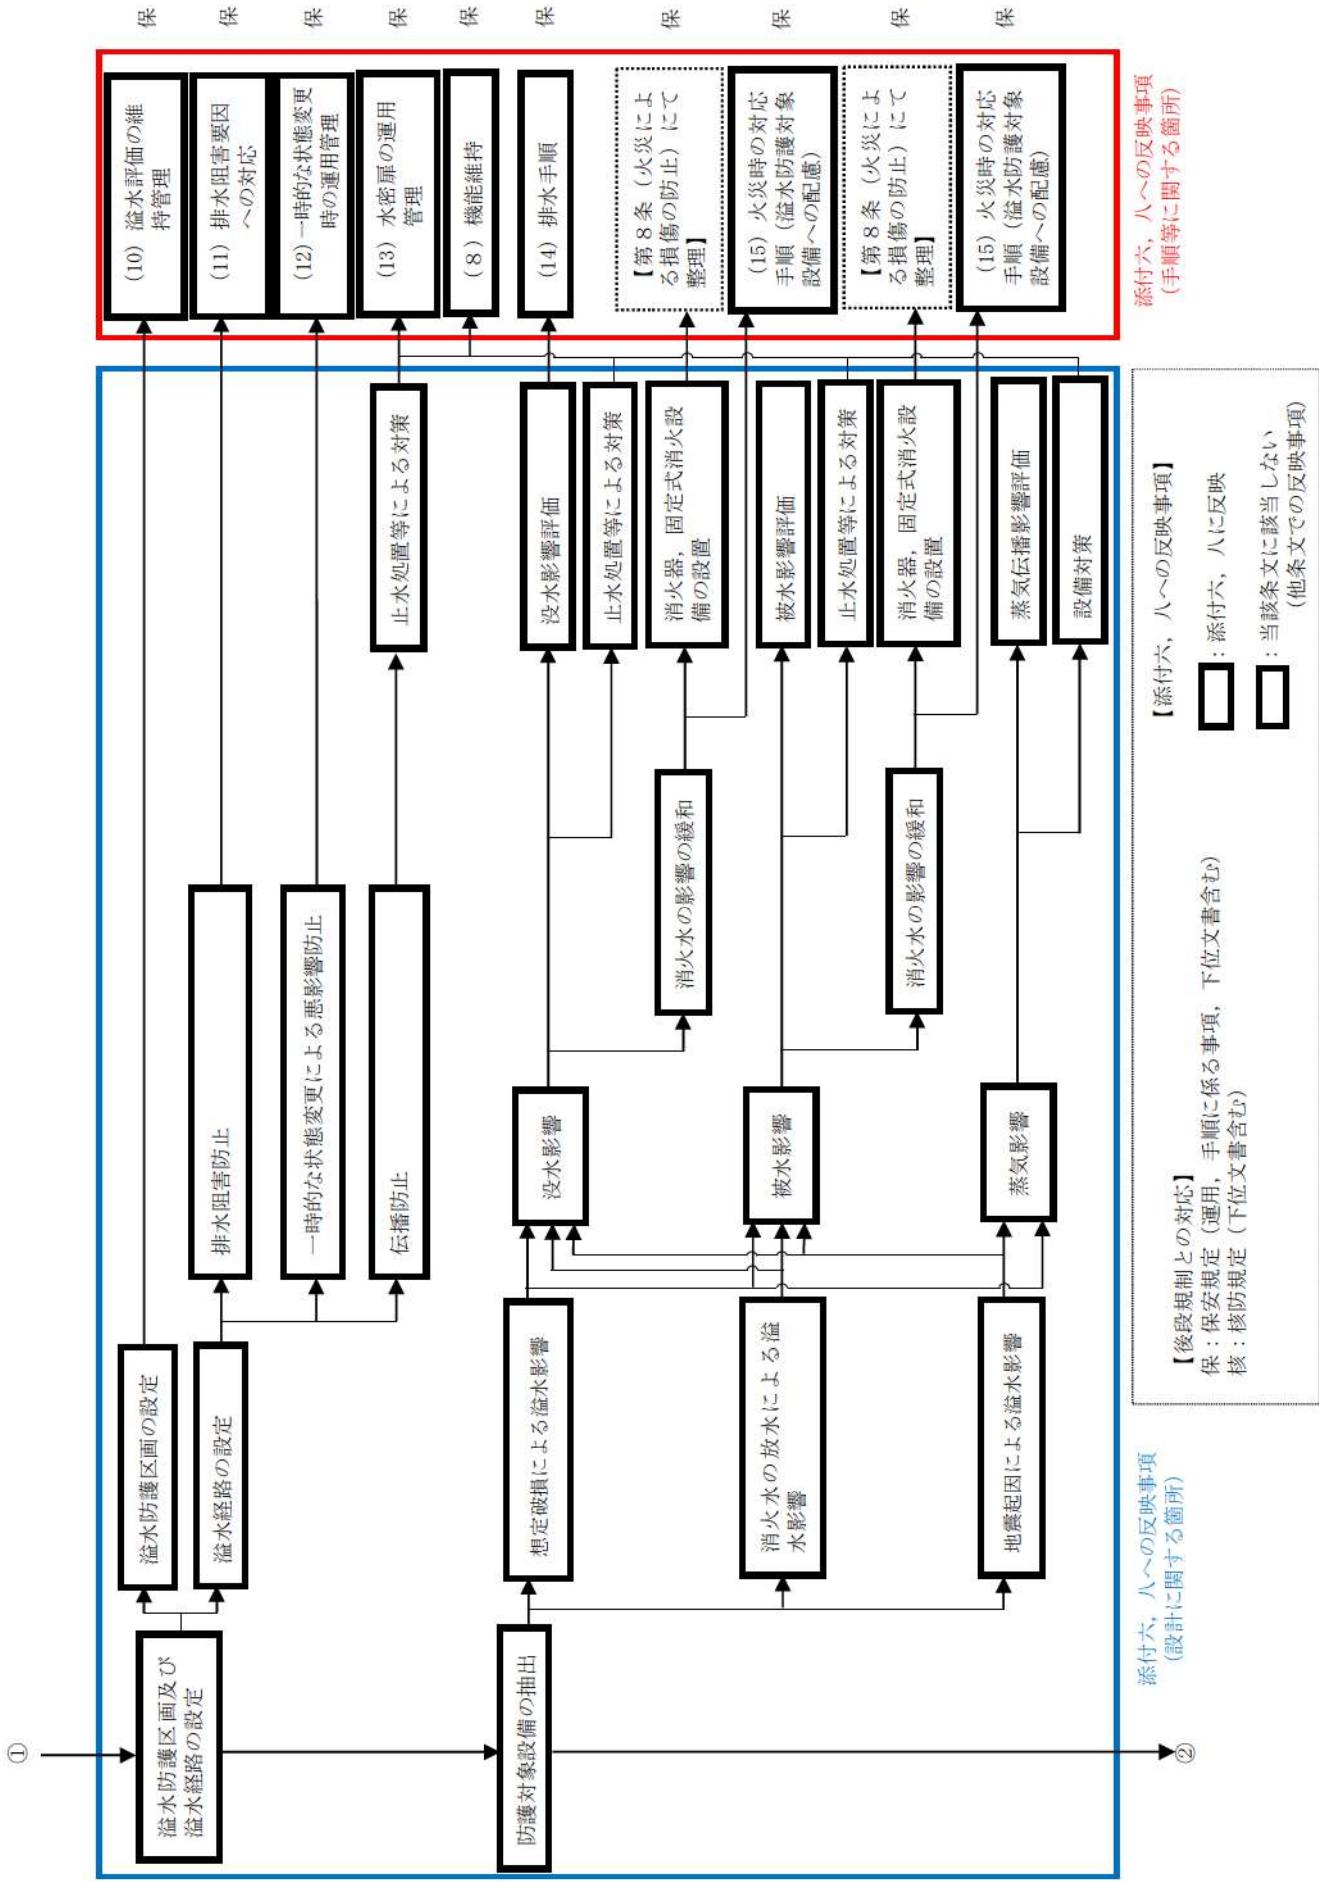

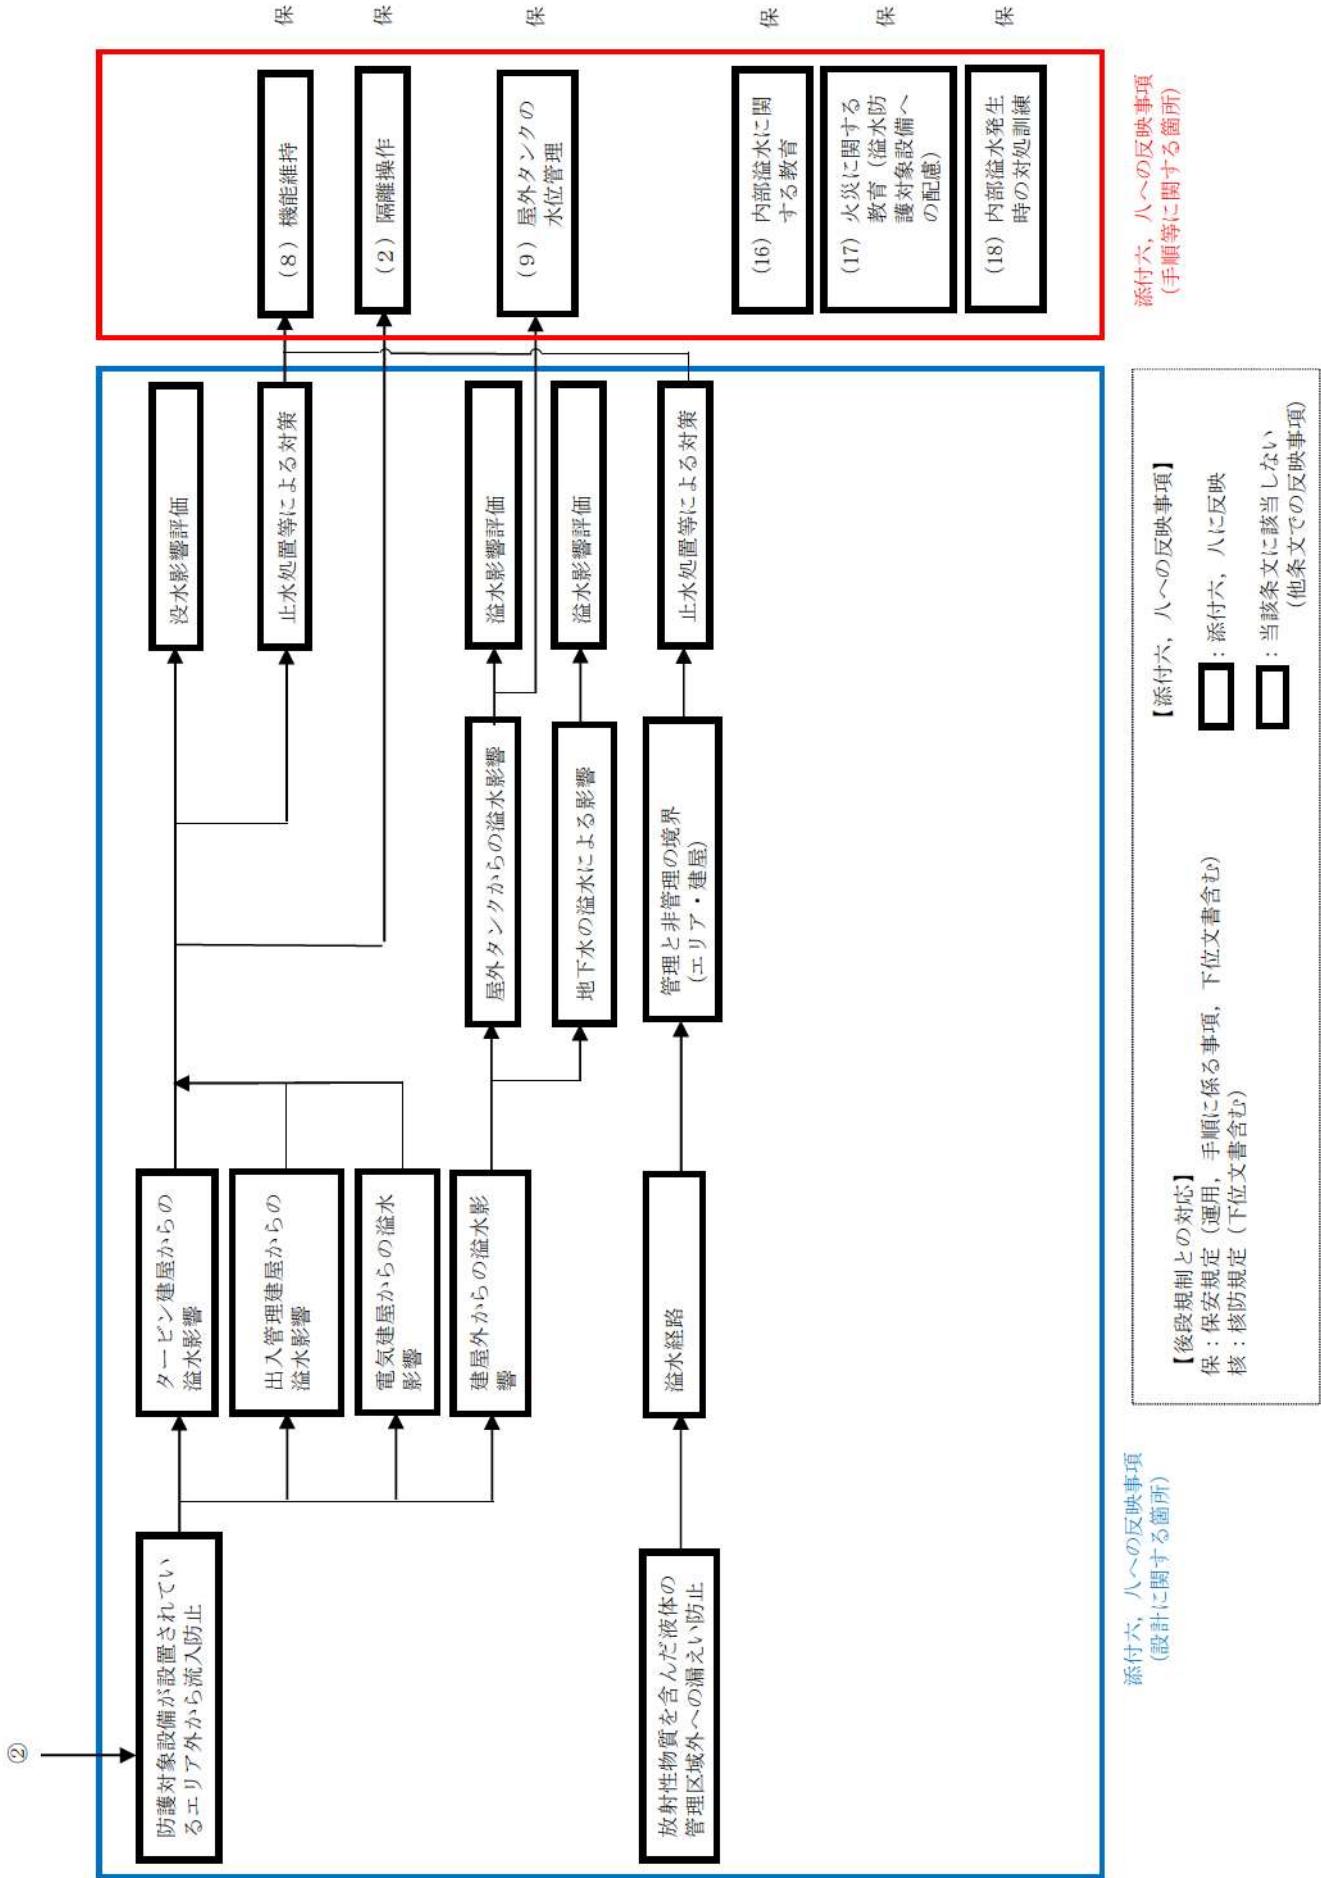


表1 運用、手順にかかる対策等（設計基準）（1/4）

設置許可基準 対象条文	対象項目	区分	運用・手順	運用対策等
第九条 溢水による 損傷の防止	(1) 肉厚管理	運用・手順	一	
		体制	(保全担当箇所による肉厚管理)	
		保守・点検	配管の減肉がないことを、継続的な肉厚管理で確認する	
		教育・訓練	一	
		運用・手順	溢水発生時ににおける、隔離手順を定める	
	(2) 隔離操作	運用・手順	(運転具による隔離操作)	
		体制	一	
		保守・点検		
		教育・訓練	溢水発生時の対応訓練を実施する	
		運用・手順	運転実績により低エネルギー配管としている設備については、運転時間管理を行う	
	(3) 低エネルギー 一配管の運 転時間管理	運用・手順	(運転具による運転時間管理)	
		体制	一	
		保守・点検		
		教育・訓練	一	
		運用・手順	防護対象設備が消火水による溢水により機能喪失することのないよう、消火水放水時の注意事項を現場に表示する	
	(4) 消火活動に よる溢水管 理	運用・手順	(消防要員等による体制等)	
		体制	一	
		保守・点検		
		教育・訓練	運用及び注意事項等に関する教育を実施する	
		運用・手順	一	
	(5) 消火活動後 における保 守管理	運用・手順	(保全担当箇所による保守管理)	
		体制	一	
		保守・点検	消火活動による消火水により防護対象設備の安全機能が損なわれていないことを確認する	
		教育・訓練	一	

表1 運用、手順にかかる対策等（設計基準）（2/4）

設置許可基準 対象条文	対象項目	区分	運用・手順	運用対策等
第九条 溢水による 損傷の防止上	(6) 消防活動の 結果検証	運用・手順	放水後の放水栓の内部溢水評価に係る妥当性について検証を行う	
		体制	(保全担当箇所による運用管理)	
		保守・点検	—	
	(7) 想定破損に よる影響	教育・訓練	—	
		運用・手順	—	
		体制	(保全担当箇所による保守管理)	
	(8) 機能維持	保守・点検	防護対象設備が蒸気環境に曝された場合は、防護対象設備の安全機能が損なわれていないことを保守管理で確認する。	
		教育・訓練	—	
		運用・手順	—	
	(9) 屋外タンク の水位管理	体制	(保全担当箇所による保守管理)	
		保守・点検	漫水防護設備及び防護対象設備の機能維持に必要な設備に対して、要求される機能を維持するため、適切な保守管理を実施し、故障時ににおいては補修を実施する	
		教育・訓練	—	
	(10) 溢水評価の 維持管理	運用・手順	内部溢水評価で用いる屋外タンクの水量を管理する	
		体制	(運転員、保全担当箇所による運用管理)	
		保守・点検	—	
		教育・訓練	—	
		運用・手順	溢水防護区画において、各種対策設備の追加、資機材の持込み等により評価条件としている可燃性物質の量及び床面積に見直しがある場合、あらかじめ定めた手順により溢水評価への影響確認を行う	
		体制	(運転員による運転時間管理)	
		保守・点検	—	
		教育・訓練	—	

表1 運用、手順にかかる対策等（設計基準）（3/4）

設置許可基準 対象条文	対象項目	区分	運用・手順	運用対策等
(11) 排水阻害要 因への対応	体制 保守・点検 教育・訓練	運用・手順 保全担当箇所による運用管理	排水を期待する箇所からの排水を阻害する要因に対し、それを防止するための運用を実施する	
(12) 一時的な状 態変更時の 運用管理	体制 保守・点検 教育・訓練	運用・手順 溢水影響評価上設定したプラント状態の一時的な変更時ににおいても、防護対象設備の安全機能へ悪影響がないような運用とする (運転員、保全担当箇所による運用管理)		
(13) 溢水による 損傷の防止 運用管理	体制 保守・点検 教育・訓練	運用・手順 水密扉の確実な閉止操作、閉止状態の確認及び閉止された場合の閉止操作の手順等を定める (運転員、保全担当箇所による運用管理)		
(14) 排水手順	保守・点検 教育・訓練	運用・手順 溢水発生後の滞留区画等での排水作業手順を定める (保全担当箇所による運用管理)		
(15) 火災時の対 応手順（溢 水防護対象 設備への配 慮）	体制 保守・点検 教育・訓練	運用・手順 溢水防護対象設備に対する消火水の影響を最小限に止めため、消火活動における運用及び留意事項と、それに関する教育について 「火災防護計画」に定める (消防要員等による体制等)		
		運用及び留意事項等に関する教育を実施する		

表1 運用、手順にかかる対策等（設計基準）（4/4）

設置許可基準 対象条文	対象項目	区分	運用	運用対策等
(16) 内部溢水に 関する教育	運用・手順 保守・点検	内部溢水全般 (評価内容並びに溢水経路、防護対象設備、水密扉、堰等の設置の考え方等)	（保全担当箇所等による体制等）	について教育を定期的に実施する
(17) 火災に關す る教育（溢 水防護対象 設備への配 慮）	運用・訓練 教育・訓練	運用及び留意事項等に関する教育を実施する	（初期消火活動及び自衛消防隊による消火活動時の放水に関する注意事項について教育を定期的に実施する）	
第九条 溢水による 損傷の防止	運用・手順 保守・点検	火災が発生した場合の初期消火活動及び自衛消防隊による消火活動時の放水に関する注意事項について教育を定期的に実施する	（消防要員等による体制等）	
(18) 内部溢水発 生時の対処 訓練	運用・訓練 教育・訓練	運用及び留意事項等に関する教育を実施する	（運転員が内部溢水発生時に的確な判断、操作等が実施できるよう、内部溢水発生の対処に係る訓練を定期的に実施する）	
	運用・訓練 教育・訓練	運用及び留意事項等に関する教育を実施する	（運転員による操作訓練）	
	運用・訓練 教育・訓練	運用及び留意事項等に関する教育を実施する	（運転員による操作訓練）	
	運用・訓練 教育・訓練	運用及び留意事項等に関する教育を実施する	（運転員による操作訓練）	

内部溢水影響評価における確認プロセスについて

1. はじめに

本資料は、泊発電所 3 号炉における内部溢水防護に係る評価内容の確認プロセスの概要をまとめたものである。

内部溢水防護評価に係る要求事項は以下のとおりである。

2. 基準要求

【第九条】

設置許可基準規則第九条（溢水による損傷の防止等）にて、安全施設は発電用原子炉施設における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないよう要求されている。また、解釈により、「「安全機能を損なわないもの」とは、発電用原子炉施設内部で発生が想定される溢水に対し、原子炉を高温停止でき、引き続き低温停止、及び放射性物質の閉じ込め機能を維持できること、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できることをいう。さらに、使用済燃料貯蔵槽においては、プール冷却機能及びプールへの給水機能を維持できることをいう。」と規定されている。

また、「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成 26 年 8 月 6 日 原規技発第 1408064 号 原子力規制委員会決定）」（以下「評価ガイド」という）の要求事項に基づき、発電用原子炉施設内に設置された機器の破損、消火系統の作動、地震に起因する機器の破損（使用済燃料ピットのスロッシングを含む）により発生する溢水に対し、発電用原子炉施設の安全性を損なうことのないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられていることを確認する。

評価ガイドに基づき、防護の考え方は以下のとおりである。

- ・想定する機器の破損等により生じる溢水に対し、影響を受けて発電用原子炉施設の安全性を損なうことがない設計とする。
- ・想定される消火水の放水による溢水に対し、影響を受けて発電用原子炉施設の安全性を損なうことがない設計とする。
- ・地震に起因する機器の破損等により生じる溢水（使用済燃料ピットのスロッシングを含む）については、機器の耐震性能を評価するとともに、溢水源とした設備の破損により生じる溢水影響を受けて発電用原子炉施設の安全性を損なうことがない設計とする。

3. 内部溢水影響評価のプロセス

内部溢水影響評価においては、プラントメーカ等へ評価委託を実施するとともに、併せて当社で現場確認、図面、設計資料の確認を実施している。具体的には、溢水影響評価に係る溢水源、溢水経路、防護対象設備の機能喪失高さ等を現場状況も含めて確認している。確認のプロセスを図1に、確認内容を表1に示す。

なお、今後、当社において溢水影響評価に変更を及ぼすおそれのある各種工事並びに資機材管理についてルール化を実施する。

4. 今後の対応

(1) 資機材の持込み等に対する管理

溢水評価区画において、資機材の持込み等により評価条件としている火災荷重及び滞留面積に見直しがある場合は、溢水評価への影響確認を行う。

(2) 水密扉に対する管理

水密扉については、開放後の確実な閉止操作、中央制御室における閉止状態の確認及び閉止されていない状態が確認された場合の閉止操作の手順等を整備し、的確に実施する。

(3) 改造工事による溢水源の追加、変更の対応

改造工事の実施により、溢水源が追加、変更となる場合は、溢水評価への影響確認を行う。

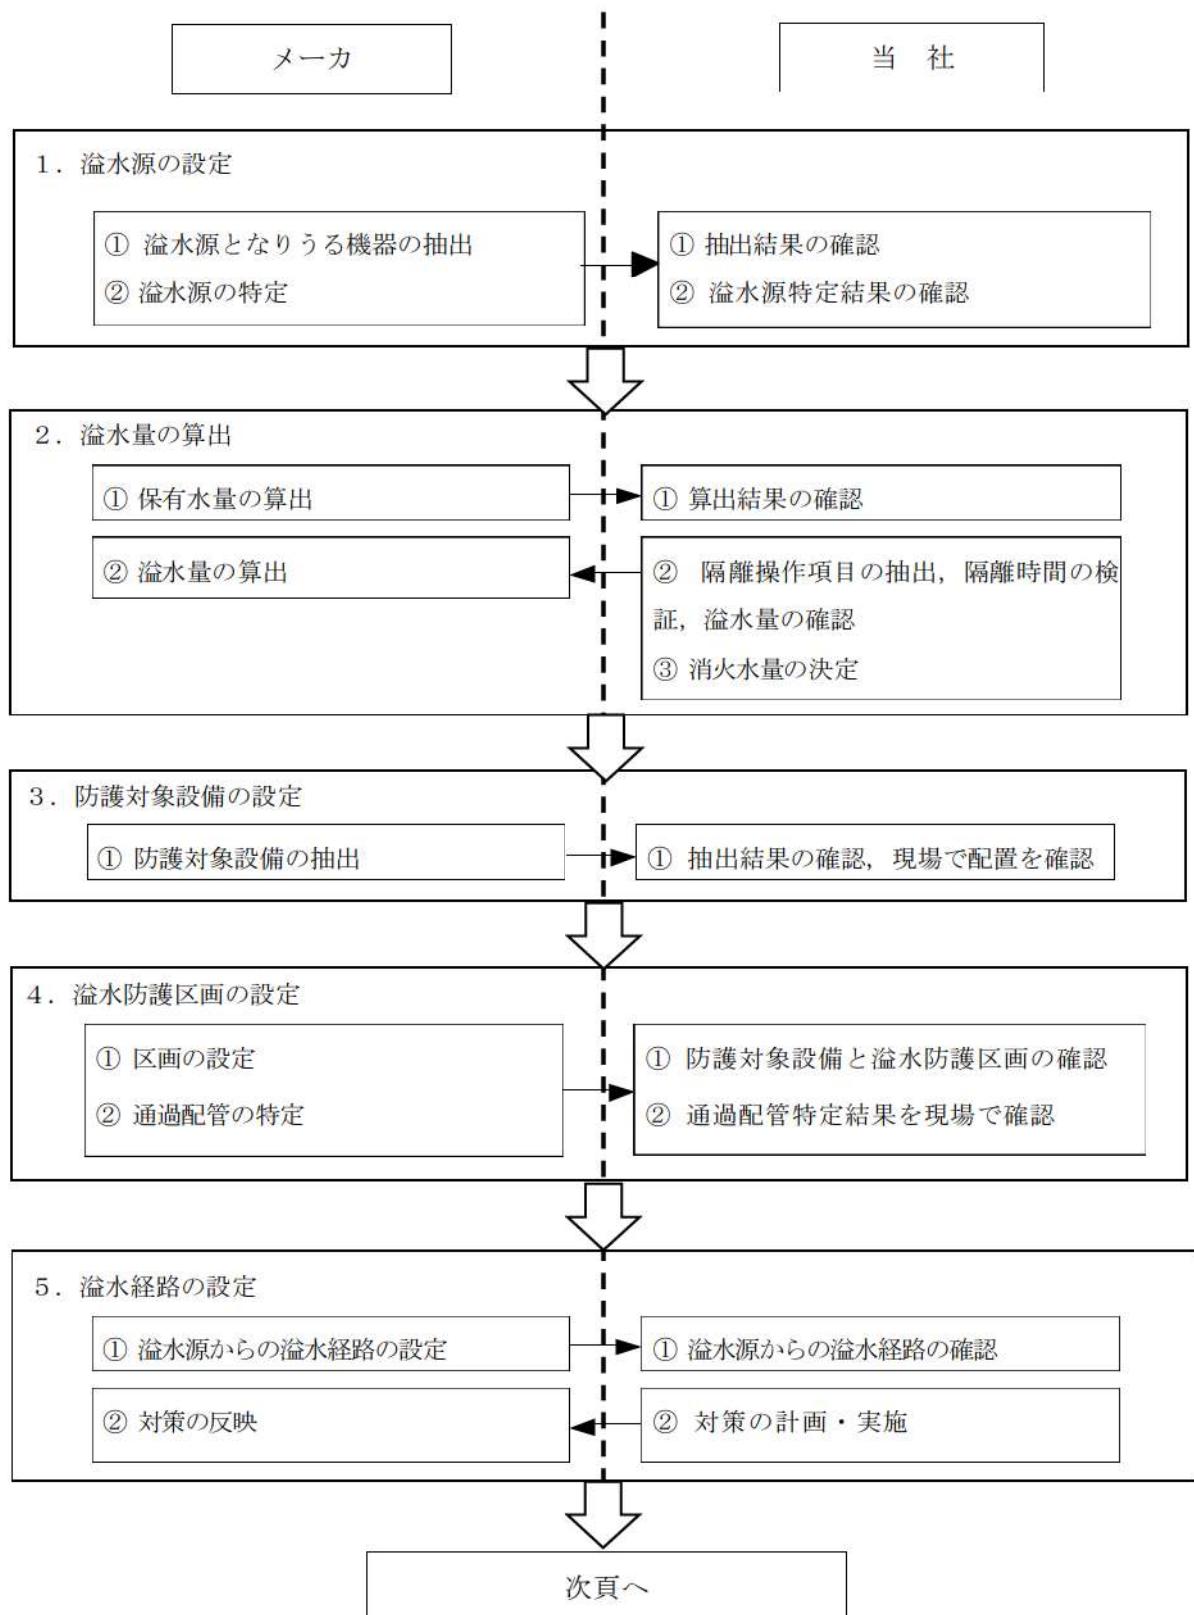


図 1 内部溢水影響評価内容の確認プロセスフロー (1/2)

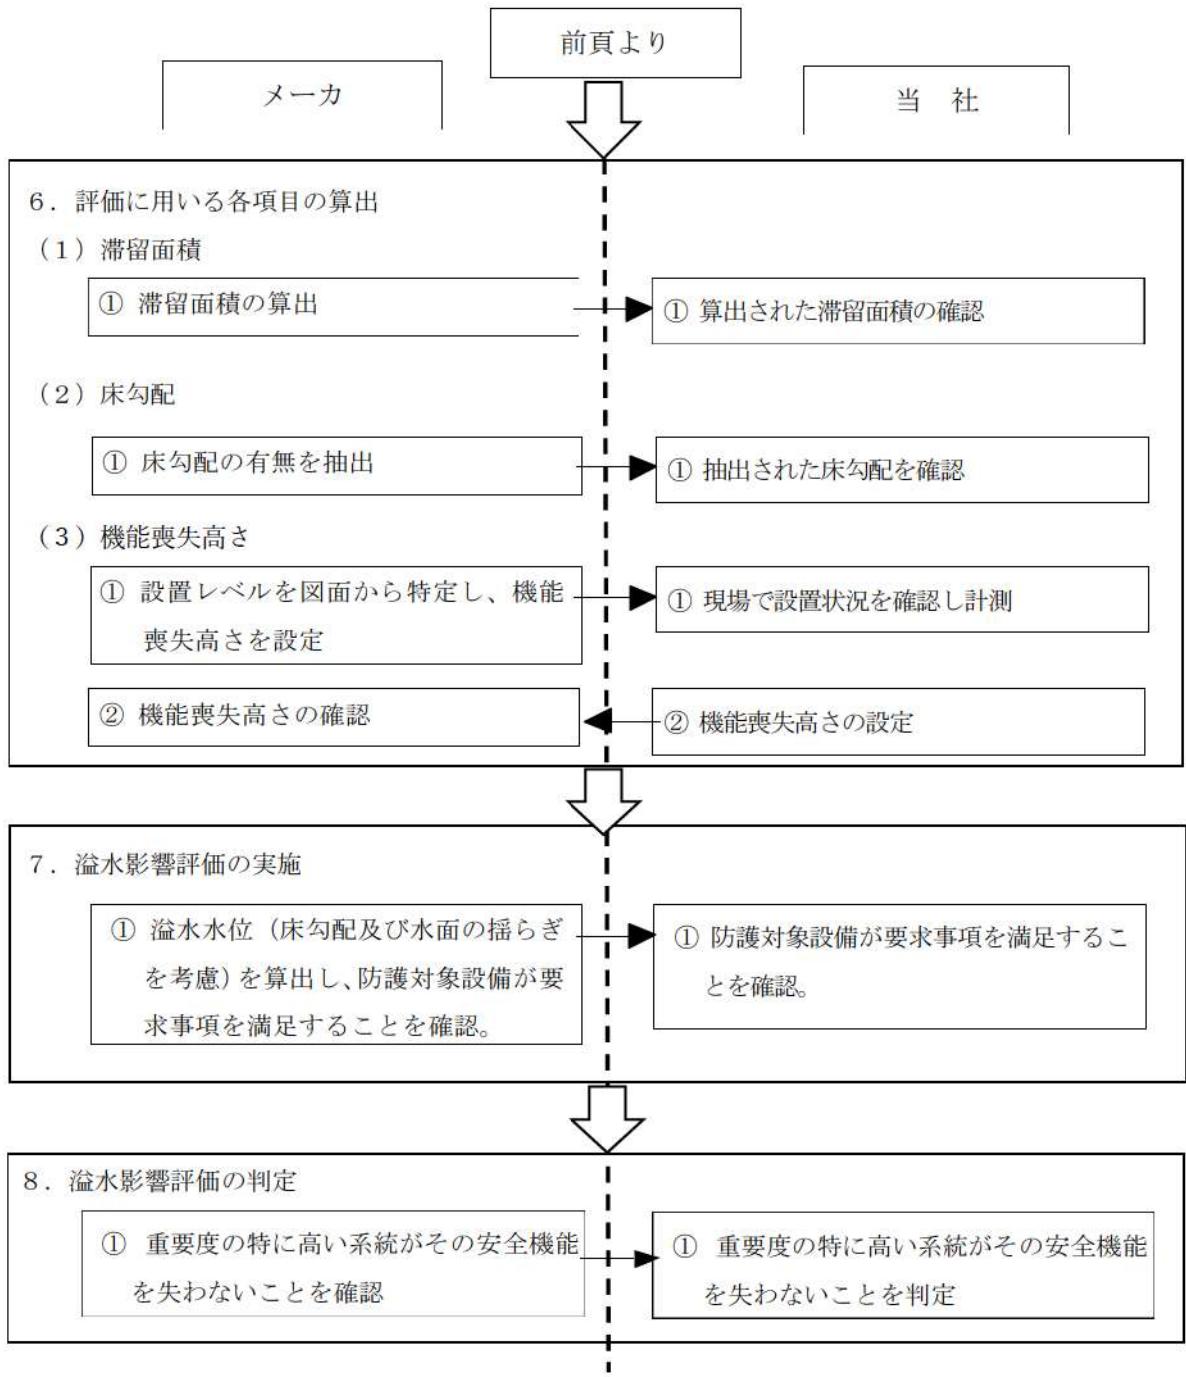


図1 内部溢水影響評価内容の確認プロセスフロー (2/2)

表1 内部溢水影響評価の具体的な確認内容（1/2）

項目	メーカでの実施内容	当社での実施内容
1 溢水源の想定	①溢水源となりうる機器を系統図より抽出しリスト化 ②想定破損及び地震起因による溢水源となりうる機器の強度及び耐震評価により溢水源を特定	①抽出された溢水源となりうる機器のリストと系統図の確認 ②特定された溢水源の確認
2 溢水量の算出	①溢水源となる機器について設計図面(機器)及び配管図面より保有水量を算出 ②解析により算出した基準地震動によるスロッシングによる溢水量を算出 ③当社で検討した系統隔離範囲、隔離操作時間に基づき溢水量を算出	①算出された保有水量の確認 ②隔離操作項目を抽出し、必要となる隔離時間を確認(検証) ③消火栓からの放水試験を実施し、実放水量から消火水量を設定
3 防護対象設備の設定	①安全施設のうち、原子炉の高温停止、低温停止及び放射性物質の閉じ込め機能並びに使用済燃料ピットの冷却及び給水機能を維持するために必要となる系統について、系統図、配置図、展開接続図等により防護対象設備を抽出	①系統図において抽出された防護対象設備を確認するとともに現場の配置を確認 ②評価対象外とした設備についても、必要に応じ現場の設置状況を確認
4 溢水防護区画の設定	①設計図書又は現地施工図より、壁、堰、又はそれらの組合せによって、他の区画と分離され、溢水防護の観点から1つの単位と考えられる区画を設定	①防護対象設備と溢水防護区画を確認 ②中央制御室及び現場操作が必要な設備へのアクセス通路を溢水防護区画と設定

表1 内部溢水影響評価の具体的な確認内容（2/2）

項目	メーカでの実施内容	当社での実施内容
5 溢水経路の設定	①溢水源からの溢水経路を設定 ②必要な対策を反映した溢水経路の設定	①溢水経路となる扉、ハッチ、階段室及び貫通孔等を現場で確認 ②没水、被水、蒸気の評価において、必要な対策の検討及び実施（水密扉、堰及び逆止弁等）
6 滞留面積の算出	①建築図面から軸体寸法（壁で囲まれた範囲）を読み取り床面積を算出し、当社実施の欠損面積算出結果より滞留面積を算出。	①現場にて欠損面積を計測 ②算出された滞留面積を確認
	①建築図面から床勾配の有無を確認	①抽出された床勾配を確認
	①設計図面により、個々の設備ごとの基本設定箇所及び個別測定箇所における機能喪失高さを特定 ②設定した機能喪失高さの確認	①設置状況の確認及び機能喪失高さの確認を現場確認も含めて図面にて実施 ②確認結果より機能喪失高さを設定
7 溢水影響評価の実施	①発電所内で発生した溢水（床勾配及び水面の揺らぎを考慮）に対して、防護対象設備が要求事項（設備の機能維持）を満足することを確認	①防護対象設備が要求事項を満足することを確認し、必要に応じて対策を実施
8 溢水影響評価の判定	①重要度の特に高い系統がその安全機能を失わないこと（多重性又は多様性を有する系統が同時にその機能を失わないこと）を確認	①重要度の特に高い系統がその安全機能を失わないこと（多重性又は多様性を有する系統が同時にその機能を失わないこと）を判定

※ 代表例として機能喪失高さの確認状況を参考資料に示す。

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	DB10 r. 11. 0
提出年月日	令和5年5月31日

泊発電所 3号炉

設置許可基準規則等への適合状況について
(設計基準対象施設等)

第10条 誤操作の防止

令和5年5月
北海道電力株式会社



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

第 10 条：誤操作の防止

<目 次>

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理

1.2 適合のための基本方針

1.2.1 設置許可基準規則第 10 条第 1 項に対する基本方針

1.2.2 設置許可基準規則第 10 条第 2 項に対する基本方針

1.3 追加要求事項に対する適合性（手順等含む）

(1) 位置、構造及び設備

(2) 安全設計方針

(3) 適合性説明

1.4 気象等

1.5 設備等（手順等含む）

2. 追加要求事項に対する適合方針

2.1 概要

2.2 現場操作が必要となる操作の抽出

2.3 環境条件の抽出

2.4 環境条件下における操作の容易性

(1) 中央制御室における操作の容易性（環境条件に対する考慮）

(2) 中央制御室以外における操作の容易性（環境条件に対する考慮）

2.5 誤操作防止対策

2.5.1 中央制御室の誤操作防止対策

2.5.2 中央制御室以外の誤操作防止対策

2.5.3 その他の誤操作防止

2.6 運転員の誤操作防止

別紙 1 新規制基準適合性申請において新たに設置計画している設計基準対象施設に係る追加設備の誤操作防止について（設置許可基準規則第 10 条第 1 項への適合性）

別紙 2 現場操作の確認結果について

別紙 3 制御盤等の設計方針に関する実運用への反映について

別紙 4 新型中央制御盤の採用に伴う「盤面器具」等の記載表現について

3. 運用、手順説明資料

別添 泊発電所 3号炉 運用、手順説明資料 誤操作の防止

<概要>

- 1.において、設計基準対象施設の設置許可基準規則、技術基準規則の追加要求事項を明確化するとともに、それら要求に対する泊発電所3号炉における適合性を示す。
- 2.において、設計基準対象施設について、追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。
- 3.において、追加要求事項に適合するための運用、手順等を抽出し、必要となる運用対策を整理する。

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理

誤操作の防止について、設置許可基準規則第 10 条及び技術基準規則第 38 条における追加要求事項を明確化する（表 1）。

表 1 設置許可基準規則第 10 条及び技術基準規則第 38 条 要求事項

設置許可基準規則 第 10 条（誤操作の防止）	技術基準規則 第 38 条（原子炉制御室等）	備考
設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。	2 原子炉制御室には、反応度制御系統及び原子炉停止系統に係る設備を操作する装置、非常用炉心冷却設備その他他の非常時に発電用原子炉の安全を確保するための設備を操作する装置、発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要な機械又は器具の動作状態を表示する装置、主計測装置の計測結果を表示する装置その他の発電用原子炉を安全に運転するための主要な装置（第四十七条第一項に規定する装置を含む。）を集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転操作することができるよう施設しなければならない。	変更なし
2 安全施設は、容易に操作することができるものでなければならぬ。	—	追加要求事項

1.2 適合のための基本方針

1.2.1 設置許可基準規則第10条第1項に対する基本方針

設計基準対象施設は、プラントの安全上重要な機能に支障をきたすおそれがある機器・弁等に対して、色分けや銘板取付け等の識別管理や人間工学的な操作性も考慮した監視操作エリア・設備の配置、中央監視操作の盤面配置、理解しやすい表示方法とともに施錠管理を行い、運転員等の誤操作を防止する設計とする。また、保守点検において誤りが生じにくいよう留意した設計とする。

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故発生後、ある時間までは、運転員の操作を期待しなくとも必要な安全機能が確保される設計とする。

また、原子炉設置変更許可申請（平成25年7月8日申請）において新たに設置計画している設計基準対象施設に係る追加設備の誤操作防止について、別紙1に示す。

1.2.2 設置許可基準規則第10条第2項に対する基本方針

安全施設は、想定される地震や外部電源喪失等の環境条件下においても、運転員が、中央制御室及び中央制御室以外の操作場所において、容易に操作することができる設計とする。

1.3 追加要求事項に対する適合性（手順等含む）

(1) 位置、構造及び設備

ロ. 発電用原子炉施設の一般構造

(3) その他の主要な構造

(i) 本発電用原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本的方針のもとに安全設計を行う。

a. 設計基準対象施設

(e) 誤操作の防止

設計基準対象施設は、プラントの安全上重要な機能に支障をきたすおそれがある機器・弁等に対して、色分けや銘板取付け等の識別管理や人間工学的な操作性も考慮した監視操作エリア・設備の配置、中央監視操作の盤面配置、理解しやすい表示方法とともに施錠管理を行い、運転員の誤操作を防止する設計とする。

また、中央制御室は耐震性を有する原子炉補助建屋内に設置し、放射線防護措置（遮蔽及び換気空調設備の閉回路循環運転の実施）、火災防護措置（感知・消火設備の設置）、照明用電源の確保措置を講じ、環境条件を想定しても、運転員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設備を容易に操作することができる設計とともに、現場操作についても同様な環境条件を想定しても、設備を容易に操作することができる設計とする。

【説明資料 (2.1 : P10 条-15~16) (2.2 : P10 条-17) (2.3 : P10 条-18~26)
(2.4 : P10 条-27~35) (2.5 : P10 条-35~53)】

(2) 安全設計方針

1. 1. 1 安全設計の基本方針

1. 1. 1. 10 誤操作防止及び容易な操作

(1) 設計方針

設計基準対象施設は、設計、製作、建設及び試験検査を通じて、信頼性の高いものとし、運転員の誤操作等による異常状態に対しては、警報により、運転員が措置し得るようになるとともに、もし、これらの修正動作が取られない場合にも、発電用原子炉固有の安全性及び安全保護回路の動作により、過渡変化を収束させる設計とする。

設計基準対象施設は、運転員の誤操作を防止する設計とする。

安全施設は、操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時にたらされる環境条件及び施設で有意な可能性をもって同時にたらされる環境条件下においても、運転員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設備を中央制御室及び中央制御室以外の操作場所において、容易に操作することができる設計とする。

【説明資料 (2. 1 : P10 条-15~16) (2. 2 : P10 条-17) (2. 3 : P10 条-18~26)
(2. 4 : P10 条-27~35) (2. 5 : P10 条-35~53)】

(2) 手順等

誤操作防止に関して、以下の内容を含む手順を定め、適切な管理を行う。

- a . 現場手動弁の銘板の取付け及び保守・点検作業に係る識別管理方法を定めるとともに、弁・機器の施錠管理方法を定め運用する。
- b . 中央制御室空調装置の閉回路循環運転に関する運転手順については「1. 8. 8 火山防護に関する基本方針」及び「1. 8. 10 外部火災防護に関する基本方針」に示す。
- c . 防火・防災管理業務及び初期消火活動のための体制及び運用方法等については「10. 5 火災防護設備」に示す。
- d . 地震発生時は、操作を中止し身体及びプラントの安全確保に努めるよう社内規程類に定め運用する。
- e . 換気空調設備、照明設備に要求される機能を維持するため、適切な保守管理を行うとともに、故障時においては補修を行う。
- f . 識別管理、施錠管理に関する教育を実施する。また、換気空調設備、照明設備に関する運転操作及び保守管理についても教育を実施する。
- g . 消防訓練を実施し、初期消火要員としての資質の向上を図る。

1.1.5 計測制御系統施設設計の基本方針

1.1.5.2 監視警報装置

通常運転時に異常、故障が発生した場合は、これを早期に検知し所要の対策が講じられるよう中性子束、温度、圧力、放射能等を常時自動的に監視し、警報を発する装置を設ける。

また、誤動作・誤操作による異常、故障の拡大を防止し事故への進展を確実に防止するようインターロックを設ける。

(3) 適合性説明

第十条 誤操作の防止

- 1 設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならぬ。
- 2 安全施設は、容易に操作することができるものでなければならない。

適合のための設計方針

第1項について

運転員の誤操作を防止するため、盤の配置、操作器等の操作性に留意するとともに、状態表示及び警報表示により発電用原子炉施設の状態が正確、かつ迅速に把握できる設計とする。また、保守点検において誤りが生じにくいよう留意した設計とする。

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故発生後、ある時間までは、運転員の操作を期待しなくとも必要な安全機能が確保される設計とする。

さらに、その他の安全施設の操作等についても、プラントの安全上重要な機能を損なうおそれがある機器・弁やプラント外部の環境に影響を与えるおそれのある現場弁等に対して、色分けや銘板取付け等による識別管理を行うとともに、施錠管理により誤操作を防止する設計とする。

【説明資料 (2.1 : P10 条-15~16) (2.5 : P10 条-35~53)】

第2項について

発電用原子炉の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の対応操作に必要な各種指示の確認、発電用原子炉を安全に停止するために必要な安全保護回路及び工学的安全施設関係の操作盤は、中央制御室から操作が可能な設計とする。

また、中央制御盤は、盤面器具及び盤面表示（指示計、記録計、操作器、警報表示）を系統ごとにグループ化して主盤に集約し、操作器の統一化（色、形状、大きさ等の視覚的要素での識別）並びに操作器の操作方法に統一性を持たせることで、通常運転、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時において運転員の誤操作を防止するとともに、容易に操作ができる設計とする。

【説明資料 (2.5.1 : P10 条-35~46)】

中央制御室以外における操作が必要な安全施設について、プラントの安全上重要な機能に支障をきたすおそれがある機器・弁等に対して、系統等による色分けや銘板取付け等の識別管理や視認性の向上を行い、運転員の操作を容易にする設計とする。

【説明資料 (2.5.2 : P10 条-47~51)】

当該操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時にたらされる環境条件及び発電用原子炉施設で有意な可能性をもって同時にたらされる環境条件（地震、内部火災、内部溢水、外部電源喪失並びにばい煙、有毒ガス、降下火砕物による操作雰囲気の悪化及び凍結）を想定しても、運転員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設備を中央制御室において容易に操作することができる設計とともに、現場操作についても運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に操作が必要な箇所は環境条件を想定し、適切な対応を行うことにより容易に操作することができる設計とする。

【説明資料 (2.1 : P10 条-15~16) (2.2 : P10 条-17) (2.3 : P10 条-18~26)】

想定される環境条件とその措置は次のとおり。

(地震)

中央制御室及び中央制御盤は、耐震性を有する原子炉補助建屋内に設置し、基準地震動による地震力に対し必要となる機能が喪失しない設計とする。また、中央制御室内に設置する制御盤等は床等に固定することにより、地震発生時においても運転操作に影響を与えない設計とする。さらに、運転員机、中央制御盤に手摺を設置するとともに天井照明設備には落下防止措置を講じることにより、地震発生時における運転員の安全確保及び主盤上の操作器への誤接触を防止できる設計とする。

現場操作については、操作対象設備が耐震性を有する周辺補機棟及び原子炉補助建屋内に設置されており、基準地震動による地震力に対して機能喪失せず、現場操作場所へのアクセスルートも確保される設計とする。

【説明資料 (2.1 : P10 条-15~16) (2.3 : P10 条-18~26) (2.4 : P10 条-27~35)】

(内部火災)

中央制御室に二酸化炭素消火器及び粉末消火器を設置するとともに、常駐する運転員によって火感知器及び火災報知設備による早期の火感知を可能とし、火災が発生した場合の運転員の対応を社内規程類に定め、運転員による速やかな消火を行うことで運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。

また、中央制御室床下フロアケーブルダクト内に火感知器及び自動消火設備であるイナートガス消火設備を設置することにより、火災が発生した場合に速やかな消火を行うことで運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。

また、中央制御盤内で火災が発生した場合には、盤内の煙検出装置により火災を感知し、常駐する運転員が二酸化炭素消火器による消火を行うことを社内規程類に定めることで速やかな消火を可能とし、容易に操作ができる設計とする。

現場操作が必要となる対象設備は、「1.6.1 設計基準対象施設の火災防護に関する基本方針」による設計とすることで、火災発生防止、火災感知及び消火並びに火災の影響軽減の措置を講じ、容易に操作できる設計とする。

【説明資料（2.1:P10条-15～16）（2.3:P10条-18～26）（2.4:P10条-27～35）】

(内部溢水)

中央制御室には溢水源となる機器を設けない設計とする。また、火災が発生したとしても、運転員が火災状況を確認し、二酸化炭素消火器又は粉末消火器にて初期消火を行うことで、消火水による溢水により運転操作に影響を与えることなく操作ができる設計とする。

現場操作が必要となる対象設備は、「1.7 溢水防護に関する基本方針」による設計とすることで、溢水が発生した場合においても安全機能を損なわず、容易に操作できる設計とする。

【説明資料（2.3:P10条-18～26）（2.4:P10条-27～35）】

(外部電源喪失)

中央制御室における運転操作に必要な照明は、地震、竜巻、風（台風）、積雪、落雷、外部火災及び降下火砕物に伴い外部電源が喪失した場合には、ディーゼル発電機が起動することにより、操作に必要な照明用電源を確保し、容易に操作ができる設計とする。

全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が代替非常用発電機から開始されるまでの間においても操作できるように、無停電運転保安灯及び可搬型照明を設置することにより、容易に操作ができる設計とする。

現場操作が必要となる対象設備は、「10.11 安全避難通路等」による設計とすることで必要な照明を確保し、容易に操作できる設計とする。

【説明資料（2.3:P10条-18～26）（2.4:P10条-27～35）】

(ばい煙等による操作雰囲気の悪化)

外部火災により発生するばい煙、有毒ガス及び降下火砕物による中央制御室内の操作雰囲気の悪化に対しては、中央制御室空調装置の外気取入ダンパを閉止し、閉回路循環運転とすることで外気を遮断することから運転操作に影響を与えることなく操作ができる設計とする。

建屋内の現場操作に対しては、外気取入運転を行っている換気空調設備の外気取入口にフィルタを設置しているため、運転操作に影響を与えることなく操作できる設計とする。また、換気空調設備を停止することにより外気取入を遮断し、運転操作に影響を与えることなく操作ができる設計とする。

に操作できる設計とする。

【説明資料 (2.3 : P10 条-18~26) (2.4 : P10 条-27~35)】

(凍結による操作環境への影響)

中央制御室空調装置により環境温度が維持されることで、運転操作に影響を与える容易に操作ができる設計とする。

建屋内の現場操作に対しては、換気空調設備により環境温度が維持されるため、運転操作に影響を与える容易に操作ができる設計とする。

【説明資料 (2.3 : P10 条-18~26) (2.4 : P10 条-27~35)】

1.4 気象等

該当なし

1.5 設備等（手順等含む）

6. 計測制御系統施設

6.10 制御室

6.10.1 通常運転時等

6.10.1.1 概要

発電用原子炉施設の集中的な運転操作、監視及び制御を行えるようにするために、中央制御室を設け、同室内に中央制御盤等を設置する。

また、中央制御室内での操作が困難な場合に、発電用原子炉をトリップ後の高温状態から低温状態に導くことのできる中央制御室外原子炉停止装置を設置する。

6.10.1.2 設計方針

中央制御室及び中央制御盤は、以下の方針を満足するように設計する。

(1) 中央制御室

中央制御室では、発電用原子炉及び主要な関連設備の運転状況、主要パラメータの集中的な監視及び制御並びに安全性を確保するための急速な手動操作を中央制御盤の主盤にて行うことができる設計とする。なお、運転指令卓及び大型表示盤は運転員による発電用原子炉及び主要な関連設備の状況の把握が容易となるよう支援することが可能な設計とする。

(2) 運転員操作に関する考慮

中央制御盤の配置及び操作器具の盤面配置等については誤操作及び誤判断を防止でき、かつ、操作が容易に行えるよう人間工学的な観点からの考慮を行う設計とする。また、保修時においても誤りを生じさせないよう留意した設計とする。また、中央制御室にて同時にもたらされる環境条件（地震、内部火災、内部溢水、外部電源喪失並びにばい煙、

有毒ガス、降下火碎物による操作雰囲気の悪化及び凍結)を想定しても安全施設を容易に操作することができる設計とする。

【説明資料 (2.1:P10条-15~16) (2.2:P10条-17) (2.3:P10条-18~26)

(2.4:P10条-27~35) (2.5:P10条-35~53)】

(3) 中央制御室の居住性

設計基準事故時においても、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下しないようにするとともに、運転員の過度の放射線被ばくも考慮することで、運転員が中央制御室内にとどまって、必要な操作、措置がとれるようにする。

(4) 発電用原子炉の停止状態及び炉心の冷却状態の監視

発電用原子炉の停止状態は、中性子源領域中性子束、原子炉トリップ遮断器の状態、制御棒クラスタ位置、1次冷却材のサンプリングによるほう素濃度の測定により、また、炉心の冷却状態については、加圧器水位、1次冷却材圧力・温度、サブクール度によりそれぞれ2種類以上のパラメータで監視又は推定できる設計とする。

(5) 中央制御室外からの原子炉停止機能

中央制御室内での操作が困難な場合には、中央制御室以外からも、発電用原子炉をトリップ後の高温状態から低温状態に容易に導き維持できる設計とする。

高温停止時に、操作が時間的に急を要する機器及び停止中に操作を行う頻度の高い機器の操作器は、中央制御室での操作に優先する中央制御室外原子炉停止盤から操作を行うことができる設計とする。

現場操作を必要とするものについては、作業用照明及び通信連絡設備を設ける。

(6) 中央制御室の火災防護

中央制御盤、計測制御装置には実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を用いる。

(7) 中央制御室からの指示・連絡

中央制御室から発電用原子炉施設内の必要な箇所に指示・連絡が行えるようにする。

(8) 施設の外の状況の把握

昼夜にわたり、発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性があると想定される自然現象等や発電所構内の状況を把握することができる設計とする。

(9) 酸素濃度計等の施設に関する考慮

中央制御室には、室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握できるように酸素濃度・二酸化炭素濃度計を保管する設計とする。

6.10.1.4 主要設備

(1) 中央制御盤

中央制御盤は、原子炉制御設備、プロセス計装、原子炉保護設備、工学的安全施設、蒸気タービン設備、電気設備等の計測制御装置による運転監視操作機能を設けた主盤、

発電用原子炉及び主要な関連設備の状況の把握が容易となるよう支援するために設けた運転指令卓及び大型表示盤で構成する。主盤は、発電用原子炉施設の通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時の対応に必要な盤面器具及び盤面表示（指示計、記録計、操作器、警報表示）を運転員の操作性及び人間工学的観点を考慮して設置する。

また、中央制御盤による発電用原子炉施設の状態把握を補助するものとしてプラント計算機を設け、プラント性能計算、データの収集、記録等を行う。さらに、定期検査時等の保修作業性向上のため保修用制御盤を設ける。

また、中央制御盤は、盤面器具及び盤面表示（指示計、記録計、操作器、警報表示）を系統ごとにグループ化して主盤に集約し、操作器の統一化（色、形状、大きさ等の視覚的要素での識別）並びに操作器の操作方法に統一性を持たせることで、通常運転、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時において運転員の誤操作を防止するとともに、容易に操作ができる設計とする。

【説明資料（2.1:P10条-15～16）（2.5:P10条-35～53）】

（2）中央制御室

中央制御室は、原子炉補助建屋内に設置し、1次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障が発生した場合に、従事者が支障なく中央制御室に入ることができるよう、これに連絡する通路及び出入りするための区域を多重化する。また、中央制御室内にとどまり必要な操作、措置を行うことができる設計とする。

中央制御室は、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。

そのために、「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（平成29年4月5日原規技発第1704052号原子力規制委員会決定）（以下「有毒ガス評価ガイド」という。）を参照し、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。

有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の揮発性等の性状、貯蔵量、建屋内保管、換気等の貯蔵状況等を踏まえ、敷地内及び中央制御室等から半径10km以内にある敷地外の固定源並びに敷地内の可動源を特定し、特定した有毒化学物質に対して有毒ガス防護のための判断基準値を設定する。

また、固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる貯蔵量等は、現場の状況を踏まえ、評価条件を設定する。

固定源に対しては、貯蔵容器すべてが損傷し、有毒化学物質の全量流出によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象を想定し、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、運転員を防護できる設計とする。

可動源に対しては、発電所敷地内への受入時に発電所員が立会を行い、有毒ガスの発生による異常を検知した場合は、「10.12 通信連絡設備」に記載する通信連絡設備による連絡、中央制御室空調装置の隔離、防護具の着用等により運転員を防護できる設計とする。

中央制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が中央制御室に入りするための区域は、運転員が過度の被ばくを受けないよう施設し、運転員の勤務形態を考慮し、事故後30日間において、運転員が中央制御室に入り、とどまつても、中央制御室遮へいを透過する放射線による線量、中央制御室に侵入した外気による線量及び入退域時の線量が、中央制御室空調装置等の機能とあいまって、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」に示される100mSvを下回るように遮蔽を設ける。

中央制御室空調装置は他と独立して設け、事故時には外気との連絡口を遮断し、微粒子フィルタ及びよう素フィルタを内蔵した中央制御室非常用循環フィルタユニットによる閉回路循環運転とし運転員その他従事者を過度の被ばくから防護する設計とする。また、外部との遮断が長期にわたり、室内の雰囲気が悪くなった場合には、外気を中央制御室非常用循環フィルタユニットで浄化しながら取り入れることも可能な設計とする。

また、室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障のない範囲であることを把握できるよう、酸素濃度・二酸化炭素濃度計を保管する。

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性があると想定される自然現象等や発電所構内の状況を把握するため遠隔操作、暗視機能等を持った監視カメラを設置し、中央制御室で監視できる設計とする。

中央制御室は、当該操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時にたらされる環境条件及び発電用原子炉施設で有意な可能性をもって同時にたらされる環境条件（地震、内部火災、内部溢水、外部電源喪失並びにばい煙、有毒ガス、降下火碎物による操作雰囲気の悪化及び凍結）を想定しても、適切な措置を講じることにより運転員が運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対応するための設備を容易に操作ができるものとする。

【説明資料 (2.1:P10条-15~16) (2.2:P10条-17)
(2.3:P10条-18~26) (2.4:P10条-27~35)】

中央制御室で想定される環境条件とその措置は次のとおり。

(地震)

中央制御室及び中央制御盤は、耐震性を有する原子炉補助建屋内に設置し、基準地震動による地震力に対し必要となる機能が喪失しない設計とする。また、中央制御室内に設置

する制御盤等は床等に固定することにより、地震発生時においても運転操作に影響を与えない設計とする。さらに、運転員机、中央制御盤に手摺を設置するとともに天井照明設備には落下防止措置を講じることにより、地震発生時における運転員の安全確保及び主盤上の操作器への誤接触を防止できる設計とする。

【説明資料 (2.1 : P10 条-15～16) (2.3 : P10 条-18～26) (2.4(1) : P10 条-27～32)】

(内部火災)

中央制御室に二酸化炭素消火器及び粉末消火器を設置するとともに、常駐する運転員によって火災感知器及び火災報知設備による早期の火災感知を可能とし、火災が発生した場合の運転員の対応を社内規程類に定め、運転員による速やかな消火を行うことで運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。また、中央制御室床下フロアケーブルダクト内に火災感知器及び自動消火設備であるイナートガス消火設備を設置することにより、火災が発生した場合に速やかな消火を行うことで運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。また、中央制御盤内で火災が発生した場合には、盤内の煙検出装置により火災を感知し、常駐する運転員が二酸化炭素消火器による消火を行うことを社内規程類に定めることで速やかな消火を可能とし、容易に操作ができる設計とする。

【説明資料 (2.1 : P10 条-15～16) (2.3 : P10 条-18～26) (2.4(1) : P10 条-27～32)】

(内部溢水)

中央制御室には溢水源となる機器を設けない設計とする。また、火災が発生したとしても、運転員が火災状況を確認し、二酸化炭素消火器又は粉末消火器にて初期消火を行うことで、消火水による溢水により運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。

【説明資料 (2.3 : P10 条-18～26) (2.4(1) : P10 条-27～32)】

(外部電源喪失)

中央制御室における運転操作に必要な照明は、地震、竜巻、風（台風）、積雪、落雷、外部火災及び降下火碎物に伴い外部電源が喪失した場合には、ディーゼル発電機が起動することにより、操作に必要な照明用電源を確保し、容易に操作ができる設計とする。

全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が代替非常用発電機から開始されるまでの間においても操作できるように、無停電運転保安灯及び可搬型照明を設置することにより、容易に操作ができる設計とする。

【説明資料 (2.3 : P10 条-18～26) (2.4(1) : P10 条-27～32)】

(ばい煙等による操作雰囲気の悪化)

外部火災により発生する燃焼ガス、ばい煙、有毒ガス及び降下火碎物による中央制御室内の操作雰囲気の悪化に対しては、中央制御室空調装置の外気取入ダンバを閉止し、閉回

路循環運転とすることで外気を遮断することから運転操作に影響を与えることなく容易に操作ができる設計とする。

【説明資料 (2.3 : P10条-18~26) (2.4(1) : P10条-27~32)】

(凍結による操作環境への影響)

中央制御室空調装置により環境温度が維持されることで、運転操作に影響を与えることなく容易に操作ができる設計とする。

【説明資料 (2.3 : P10条-18~26) (2.4(1) : P10条-27~32)】

(有毒ガス)

有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下することなく、1次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合、所要の操作及び措置をとることができる設計とする。

中央制御室において発電用原子炉施設の外の状況を把握するための設備については、「1.1.1.4 外部からの衝撃による損傷の防止」で選定した発電所敷地で想定される自然現象、発電所敷地又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある人為によるもの（故意によるものを除く。）のうち、発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性がある事象や発電所構内の状況を把握できるように、以下の設備を設置する。

a. 監視カメラ

想定される自然現象等（地震、津波、風（台風）、竜巻、降水、積雪、落雷、火山の影響、生物学的事象、森林火災、飛来物（航空機落下）、近隣工場等の火災及び船舶の衝突）の影響について、昼夜にわたり発電所構内の状況（海側、山側）を把握することができる暗視機能等を持った監視カメラを設置する。

b. 気象観測設備等の設置

風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、地滑り、森林火災及び近隣工場等の火災による発電所構内の状況を把握するため、風向、風速、気温、降水量等を測定する気象観測設備を設置する。

また、津波襲来時、高潮発生時及び生物学的事象による海面変動を把握するため、津波監視設備として取水ピット水位計及び潮位計を設置する。

c. 公的機関から気象情報を入手できる設備の設置

地震、津波、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響及び高潮で発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性がある事象に関する情報を入手するため、

中央制御室に電話、FAX及び社内ネットワークシステムに接続されたパソコン等の公的機関から気象情報を入手できる設備を設置する。

2. 追加要求事項に対する適合方針

2.1 概要

・泊3号炉 中央制御盤の特徴

泊発電所3号炉における中央制御盤は、運転員の負担軽減を目的として、以下の設計とすることで監視性及び操作性の向上を図っている。

- ・監視及び操作の機能を集中したコンパクトコンソールの適用
- ・運転員の情報共有化等を目的とした大型表示盤の適用
- ・監視及び操作の集約化を図ったタッチオペレーションの適用



図 2.1.1 泊3号炉中央制御盤イメージ図

・誤操作防止対策

先行プラント及び過去の事故等の教訓から「監視操作エリア（環境条件）及び設備配置」「中央制御盤の盤面配置」「理解しやすい表示方法」「操作盤の制御機能」等の人間工学的な操作性を考慮した設計をしている。この設計は現場盤等についても同様である。

運転員の誤操作等による異常状態が発生した場合は、設備異常を示す警報を発することにより運転員が措置し得る設計としている。もし、運転員によるこれらの修正動作が取られない場合にも、発電用原子炉固有の安全性及び安全保護回路の動作により、過渡変化を収束させる設計としている。

また、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生後、一定時間の運転操作がなくとも必要な安全機能を確保することとしている。

・操作の容易性に関する対策

上記の誤操作防止に加え中央制御室は、耐震性を有する原子炉補助建屋に設置され、放射線防護措置（遮蔽及び換気空調）、火災防護措置（消火設備の設置等）を講じており、運転員が適切に運転できるよう、照明、放射線等に対して適切な監視操作環境を実現している。

①地震発生時の対応として「運転員は地震の揺れを感じた場合、操作を中止し運転員机又は中央制御盤の手摺にて安全の確保に努めるとともに、主盤上の操作器への誤接触の防止を図り、警報発信状況等の把握に努める」ことを社内規程類（運転要領）に定める。

②中央制御室にて火災が発生した場合は「運転員が火災状況を確認し、消火器にて初期消火を行う」ことを社内規程類に定めている。また、中央制御盤内で火災が発生した場合に「盤内の煙検出装置により火災を感知し、常駐する運転員が二酸化炭素消火器による消火を行う」ことを社内規程類に定めることで速やかな消火が可能な設計とする。

上記のことから、地震及び火災等の環境条件を想定しても、運転員は容易に操作することができる。

・誤操作防止及び操作の容易性に関する優先順位の考え方について

誤操作防止対策を行うことにより、操作の容易性を阻害する可能性があるが、誤操作によりプラントに与える影響の大きさを考慮すると中央制御室及び現場での操作については、誤操作防止対策を優先とする。

2.2 現場操作が必要となる操作の抽出

安全施設のうち、中央制御室での操作のみならず、中央制御室以外の設計基準対象施設の現場操作を抽出し、現場操作場所を特定する。

具体的には、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に必要な操作（事象発生から冷温停止まで）のうち、事象の拡大防止、あるいは、事象を収束させるために必要な操作を抽出する。また、新規制基準適合性に係る審査において必要な現場操作についても、安全施設が安全機能を損なわないために必要な操作を抽出する。

抽出結果は以下のとおり。

- (1) 中央制御室における操作
- (2) 現場における操作
 - ・蒸気発生器伝熱管破損時における主蒸気隔離弁増し締め操作
 - ・全交流動力電源喪失時の現場操作
 - ・中央制御室外原子炉停止盤操作

詳細な抽出の考え方、抽出結果、安全施設の設置場所及び当該場所までのアクセスルートを別紙2に示す。

2.3 環境条件の抽出

前節で抽出した現場操作が必要となる起因事象及び起因事象と同時にもたらされる環境条件について、抽出する。

現場操作が必要となる起因事象として、地震、津波、設置許可基準規則第6条に示す設計基準事象、内部火災、内部溢水、運転時の異常な過渡変化、設計基準事故を想定する。

これらの起因事象と同時にもたらされる環境条件について、中央制御室における環境条件を表2.3.1に示す。中央制御室以外の場所における環境条件を表2.3.2～表2.3.4に示す。

- ・蒸気発生器伝熱管破損時における主蒸気隔離弁増し締め操作（対応状況一覧は表2.3.2参照）
- ・全交流動力電源喪失時の現場操作（対応状況一覧は表2.3.3参照）
- ・中央制御室外原子炉停止盤操作（対応状況一覧は表2.3.4参照）

表 2.3.1 中央制御室における環境条件への対応（1／2）

起因事象	同時にもたらされる中央制御室の環境条件	中央制御室での操作性（操作の容易性）を確保するための対応
内部火災 (地震起因含む)	火災に伴う炎、煙の発生及び温度上昇による中央制御室内設備操作性への影響	中央制御室は、常駐する運転員によって火災感知器による早期の火災感知、並びに二酸化炭素消火器又は粉末消火器による消火活動が可能であり、中央制御室床下のフロアケーブルダクトには、火災感知器及び自動消火設備であるイナートガス消火設備を設置することにより、中央制御室の機能を維持する。 また、中央制御盤内で火災が発生した場合には、盤内の煙検出装置により火災を感知し、常駐する運転員が二酸化炭素消火器による消火を行うことで中央制御室の機能を維持する。 (詳細については、設置許可基準規則第8条「火災による損傷の防止」に関する適合状況説明資料を参照)
内部溢水 (地震起因含む)	溢水に伴う水位、温度、線量上昇、化学薬品、照明喪失、感電、漂流物による中央制御室内設備操作性への影響	中央制御室には溢水源がない設計とする。火災が発生したとしても、「運転員が火災状況を確認し、二酸化炭素消火器又は粉末消火器にて初期消火を行う」ことを社内規程類に定めることとし、消火水による溢水の影響がない設計とする。蒸気配管破断が発生した場合も、漏えいした蒸気の影響がない設計とする。 (詳細については、設置許可基準規則第9条「溢水による損傷の防止等」に関する適合状況説明資料を参照)
地震	余震による中央制御室内設備操作性への影響	「運転員は地震の揺れを感じた場合、操作を中止し運転員机又は中央制御盤の手摺にて安全を確保するとともに、主盤上の操作器への誤接触の防止を図り、警報発生状況等の把握に努める」ことを社内規程類（運転要領）に定める。なお、地震発生の徴候として以下の項目を社内規程類（運転要領）に記載している。 <ul style="list-style-type: none"> ・体感等による揺れ ・「原子炉トリップパーシャル作動」警報発信 ・地震加速度大による原子炉トリップ ・地震による2次的警報発信
竜巻	外部電源喪失による照明等の所内電源の喪失	外部電源喪失においても、中央制御室の照明は、ディーゼル発電機から給電され※、機能が喪失しない設計とする。また、無停電運転保安灯及び可搬型照明を備えており、全交流動力電源喪失時に重大事故等に対処するために必要な電源の供給が代替非常用発電機から開始されるまでの間においても照明は確保される。（詳細については、設置許可基準規則第11条「安全避難通路等」に関する適合状況説明資料を参照） ※ ディーゼル発電機は各自然現象に対して健全性が確保される設計とする。
風（台風）		
積雪		
落雷		
外部火災		
火山の影響		
降水（豪雨（降雨））		
生物学的事象		

表 2.3.1 中央制御室における環境条件への対応（2／2）

起因事象	同時にたらされる中央制御室の環境条件	中央制御室での操作性（操作の容易性）を確保するための対応
(前頁から続き)	(前頁から続き)	<p>外 部 火 災：防火帯の内側に設置することにより延焼を防止し、熱影響に対して健全性を確保する。また、ばい煙に対してもフィルタにより健全性を確保する。</p> <p>火 山 の 影 韻：設計基準の火山灰の堆積荷重に対して、外殻による防護で健全性を確保する。また、給気系はフィルタ交換等により閉塞せず健全性を確保する。</p> <p>降 水(豪雨(降雨))：構内排水設備による排水による防護で健全性を確保する。</p> <p>生 物 学 的 事 象：原子炉補機冷却海水設備等に影響を与える海生生物等をトラベリングスクリーン等で除去することにより健全性を確保する。</p>
外部火災 (森林火災)	ばい煙や有毒ガスの発生による中央制御室内環境への影響	中央制御室空調装置の外気取入ダンバを閉止し、閉回路循環運転とすることで外気を遮断することから、中央制御室内環境への影響はない。
外部火災 (近隣工場等の火災)		(詳細については、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）」、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（火山の影響）」、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（近隣工場等の火災）」に関する適合状況説明資料を参照)
火山の影響	降下火砕物による中央制御室内環境への影響	
凍結	凍結による中央制御室内環境への影響	<p>中央制御室空調装置により環境温度が維持されるため、中央制御室内環境への影響はない。</p> <p>(詳細については、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（凍結）」に関する適合状況説明資料を参照)</p>
電磁的障害*	サーボ・ノイズによる計測制御回路への影響	<p>計測制御回路を構成する制御盤及びケーブルは、鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としており、中央制御室内環境への影響はない。</p> <p>(詳細については、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（電磁的障害）」に関する適合状況説明資料を参照)</p>

*電磁的障害による影響は、指示・制御機能への影響となるため、操作性に直接影響を与えるものではない。

表 2.3.2 現場操作場所における環境条件への対応（主蒸気管室）（1／2）

起因事象	同時にたらされる 現場の環境条件	現場での操作性（操作の容易性）を確保するための対応
内部火災 (地震起因 含む)	火災に伴う炎、煙の発生 及び温度上昇による現場 設備操作性への影響	主蒸気管室の耐震Sクラス機器は、耐震を考慮した設計であり、地震が発生した場合でも、火災が発生することはない。また主蒸気管室及びアクセスルートは、耐震性を有する建屋であり、火災防護対策を実施していることから、早期の火災感知及び消火が可能である。 (詳細については、設置許可基準規則第8条「火災による損傷の防止」に関する適合状況説明資料を参照)
内部溢水 (地震起因 含む)	溢水に伴う水位、温度、 線量上昇、化学薬品、照 明喪失、感電、漂流物に による現場設備操作性への 影響	アクセスルートにおける溢水水位を歩行に支障のない水位に抑 える等により、溢水に伴う現場操作への影響はない。 (詳細については、設置許可基準規則第9条「溢水による損傷の 防止等」に関する適合状況説明資料を参照)
地震	余震による現場設備操作 性への影響	運転員は地震が発生した場合、操作を中止し安全確保に努める。
竜巻	外部電源喪失による照明 等の所内電源の喪失	外部電源喪失時においても、現場及びアクセスルートの照明は、 ディーゼル発電機から給電され※、機能が喪失しない設計とする。 (詳細については、設置許可基準規則第11条「安全避難通路等」 に関する適合状況説明資料を参照) ※ 各自然現象に対するディーゼル発電機の健全性確保状況に ついては表1と同様。
風（台風）		
積雪		
落雷		
外部火災		
火山の影響		
降水（豪雨 (降雨))		
生物学的事象		
外部火災 (森林火災)	ばい煙や有毒ガスの発生 による建屋内環境への影 響	外気取入口にフィルタを設置しているため、ばい煙や降下火碎物による建屋内環境への影響はない。また、空調ファンを停止し、外気取入口を遮断することから建屋内環境への影響はない。 (詳細については、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）」、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（火山の影響）」、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（近隣工場等の火災）」に関する適合状況説明資料を参照)
外部火災 (近隣工場 等の火災)		
火山の影響	降下火碎物による建屋内 環境への影響	

表 2.3.2 現場操作場所における環境条件への対応（主蒸気管室）（2／2）

起因事象	同時にたらされる 現場の環境条件	現場での操作性（操作の容易性）を確保するための対応
凍結	凍結による建屋内環境への影響	換気空調設備により環境温度が維持されるため、建屋内環境への影響はない。 (詳細については、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（凍結）」に関する適合状況説明資料を参照)
電磁的障害*	サーボ・ノイズによる計測制御回路への影響	計測制御回路を構成する制御盤及びケーブルは、鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としており、建屋内環境への影響はない。 (詳細については、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（電磁的障害）」に関する適合状況説明資料を参照)

*電磁的障害による影響は、指示・制御機能への影響となるため、操作性に直接影響を与えるものではない。

表 2.3.3 現場操作場所における環境条件への対応（主蒸気管室，安全補機開閉器室，ディーゼル発電機室）（1／2）

起因事象	同時にたらされる 現場の環境条件	現場での操作性（操作の容易性）を確保するための対応
内部火災 (地震起因 含む)	火災に伴う炎，煙の発生 及び温度上昇による現場 設備操作性への影響	主蒸気管室，安全補機開閉器室，ディーゼル発電機室の耐震Sクラス機器は，耐震を考慮した設計であり，地震が発生した場合でも，火災が発生することはない。また主蒸気管室，安全補機開閉器室，ディーゼル発電機室及びアクセスルートは，耐震性を有する建屋であり，火災防護対策を実施していることから，早期の火災感知及び消火が可能である。 (詳細については，設置許可基準規則第8条「火災による損傷の防止」に関する適合状況説明資料を参照)
内部溢水 (地震起因 含む)	溢水に伴う水位，温度， 線量上昇，化学薬品，照 明喪失，感電，漂流物に による現場設備操作性への 影響	アクセスルートにおける溢水水位を歩行に支障のない水位に抑 える等により，溢水に伴う現場操作への影響はない。 (詳細については，設置許可基準規則第9条「溢水による損傷の 防止等」に関する適合状況説明資料を参照)
地震	余震による現場設備操作 性への影響	運転員は地震が発生した場合，操作を中止し安全確保に努める。
竜巻		全交流動力電源喪失時においても，現場及びアクセスルートの照 明は，無停電運転保安灯又は可搬型照明により確保している
風（台風）		
積雪		
落雷	外部電源喪失による照明 等の所内電源の喪失	
外部火災		
火山の影響		
降水（豪雨 (降雨))		
生物学的事象		
外部火災 (森林火災)	ばい煙や有毒ガスの発生 による建屋内環境への影 響	外気取入口運転を行っている換気空調設備は，外気取入口にフィル タを設置しているため，ばい煙や降下火砕物による建屋内環境への 影響はない。また，空調ファンを停止し，外気取入を遮断することから建屋内環境への影響はない。 (詳細については，設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による 損傷の防止（外部火災）」，設置許可基準規則第6条「外部 からの衝撃による損傷の防止（火山の影響）」，設置許可基準規 則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（近隣工場等の火 災）」に関する適合状況説明資料を参照)
外部火災 (近隣工場 等の火災)		
火山の影響	降下火砕物による建屋内 環境への影響	

表 2.3.3 現場操作場所における環境条件への対応（主蒸気管室、安全補機開閉器室、ディーゼル発電機室）（2／2）

起因事象	同時にたらされる 現場の環境条件	現場での操作性（操作の容易性）を確保するための対応
凍結	凍結による建屋内環境への影響	換気空調設備により環境温度が維持されるため、建屋内環境への影響はない。 (詳細については、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（凍結）」に関する適合状況説明資料を参照)
電磁的障害*	サーボ・ノイズによる計測制御回路への影響	計測制御回路を構成する制御盤及びケーブルは、鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としており、建屋内環境への影響はない。 (詳細については、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（電磁的障害）」に関する適合状況説明資料を参照)

*電磁的障害による影響は、指示・制御機能への影響となるため、操作性に直接影響を与えるものではない。

表 2.3.4 現場操作場所における環境条件への対応（中央制御室外原子炉停止盤室）（1／2）

起因事象	同時にたらされる 現場の環境条件	現場での操作性（操作の容易性）を確保するための対応
内部火災 (地震起因 含む)	火災に伴う炎、煙の発生及び温度上昇による現場設備操作性への影響	火災発生場所と操作場所との位置的分散を図ることにより、内部火災に伴う現場操作への影響はない。 (詳細については、設置許可基準規則第8条「火災による損傷の防止」に関する適合状況説明資料を参照)
内部溢水 (地震起因 含む)	溢水に伴う水位、温度、線量上昇、化学薬品、照明喪失、感電、漂流物による現場設備操作性への影響	アクセスルートにおける溢水水位を歩行に支障のない水位に抑える等により、溢水に伴う現場操作への影響はない。 (詳細については、設置許可基準規則第9条「溢水による損傷の防止等」に関する適合状況説明資料を参照)
地震	余震による現場設備操作性への影響	運転員は地震が発生した場合、操作を中止し安全確保に努める。
竜巻	外部電源喪失による照明等の所内電源の喪失	外部電源喪失時においても、現場及びアクセスルートの照明は、ディーゼル発電機から給電され※、機能が喪失しない設計とする。 (詳細については、設置許可基準規則第11条「安全避難通路等」に関する適合状況説明資料を参照) ※ 各自然現象に対するディーゼル発電機の健全性確保状況については表1と同様。
風（台風）		
積雪		
落雷		
外部火災		
火山の影響		
降水（豪雨 (降雨))		
生物学的事象		
外部火災 (森林火災)	ばい煙や有毒ガスの発生による建屋内環境への影響	外気取入口運転を行っている換気空調設備は、外気取入口にフィルタを設置しているため、ばい煙や降下火砕物による建屋内環境への影響はない。また、空調ファンを停止し、外気取入を遮断することから建屋内環境への影響はない。 (詳細については、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災）」、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（火山の影響）」、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（近隣工場等の火災）」に関する適合状況説明資料を参照)
外部火災 (近隣工場 等の火災)		
火山の影響	降下火砕物による建屋内環境への影響	

表 2.3.4 現場操作場所における環境条件への対応（中央制御室外原子炉停止盤室）（2／2）

起因事象	同時にたらされる 現場の環境条件	現場での操作性（操作の容易性）を確保するための対応
凍結	凍結による建屋内環境 への影響	換気空調設備により環境温度が維持されるため、建屋内環境への影響はない。 (詳細については、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（凍結）」に関する適合状況説明資料を参照)
電磁的障害*	サーボ・ノイズによる 計測制御回路への影響	計測制御回路を構成する制御盤及びケーブルは、鋼製筐体や金属シールド付ケーブルの適用により電磁波の侵入を防止する設計としており、建屋内環境への影響はない。 (詳細については、設置許可基準規則第6条「外部からの衝撃による損傷の防止（電磁的障害）」に関する適合状況説明資料を参照)

*電磁的障害による影響は、指示・制御機能への影響となるため、操作性に直接影響を与えるものではない。

2.4 環境条件下における操作の容易性

(1) 中央制御室における操作の容易性（環境条件に対する考慮）

a. 中央制御室の通常時の環境

中央制御室は、運転員の居住性、監視操作性等に鑑み、以下を考慮した設計とする。

(a) 溫湿度

中央制御室空調装置により、運転操作に適した室温（21～24°C）、湿度（40～60%RH）に調整可能な設計とする。

(b) 照度

中央制御室の照明設備については、運転監視業務に加え、机上業務も考慮して床面平均1,000ルクスを確保可能な設計とする。

なお、不快なグレア（ディスプレイに照明が映り込むことによる見えづらさ）の軽減及び視認性を高めるため光天井膜を設置しており、光天井膜は地震等で落下を防止するため、クランプ（留め具）にて固定する。なお、もし仮に落下しても光天井膜は軽量のフィルム（厚さ0.26mm程度）であるため、設備や運転員の安全性に影響はない。

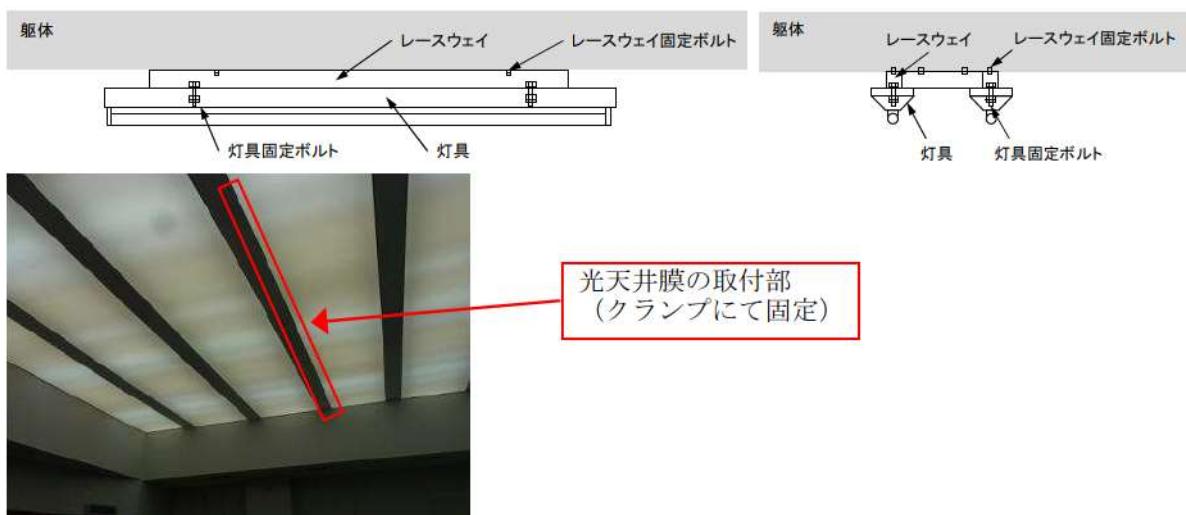


図2.4.1 中央制御室の照明設備（光天井）

(c) 騒音

運転員間のコミュニケーションが適切に行えるような騒音レベルを維持できる設計（設計目標値45dB（最大55dB）※¹）とする。

※1 発電所制御室の推奨値56～66dBに対し、より作業環境改善を図るべく設定（出典：空気調和・衛生工学便覧）

b. 中央制御室の環境に影響を与える可能性のある事象に対する考慮

中央制御室における環境条件に対し、以下のとおり設計する。

運転中の異常な過渡変化及び設計基準事故等発生時に必要な操作は、当該操作が必要となつた事象が同時にたらす環境条件を考慮しても、中央制御室にて容易に実施可能な設計とする。

重大事故が発生した場合においても運転員が適切に運転できるよう、必要な設備（中央制御室給気ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循環ファン及び中央制御室作業用照明）を設置している。

なお、プラント停止・冷却操作、監視等の操作が必要となる設計基準事故時に作業が必要な場所に照明を確保する。

(a) 火災による中央制御室内設備操作性への影響

中央制御室に二酸化炭素消火器及び粉末消火器を設置するとともに、常駐する運転員によって火災感知器及び火災報知設備による早期の火災感知を可能とし、火災が発生した場合の運転員の対応手順に定め、運転員による速やかな消火を行うことで運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。また、中央制御室床下のフロアケーブルダクトに火災感知器及び自動消火設備であるイナートガス消火設備を設置し、早期に火災を感知して消火することにより、運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。また、中央制御盤内で火災が発生した場合には、盤内の煙検出装置により火災を感知し、常駐する運転員が二酸化炭素消火器による消火を行うことを社内規程類に定めることで速やかな消火を可能とし、容易に操作することができる設計とする。

(b) 地震

中央制御室及び中央制御盤は、耐震性を有する原子炉補助建屋内に設置し、基準地震動による地震力に対し必要となる機能が喪失しない設計とする。

また、中央制御室内に設置する制御盤及び工具や可搬型照明を保管するキャビネット等は床等に固定することにより、地震発生時においても運転操作に影響を与えない設計とする。

さらに、運転員机、中央制御盤に手摺を設置するとともに天井照明設備には落下防止措置を講じることにより、地震発生時における運転員の安全確保及び主盤上の操作器への誤接触を防止できる設計とする。

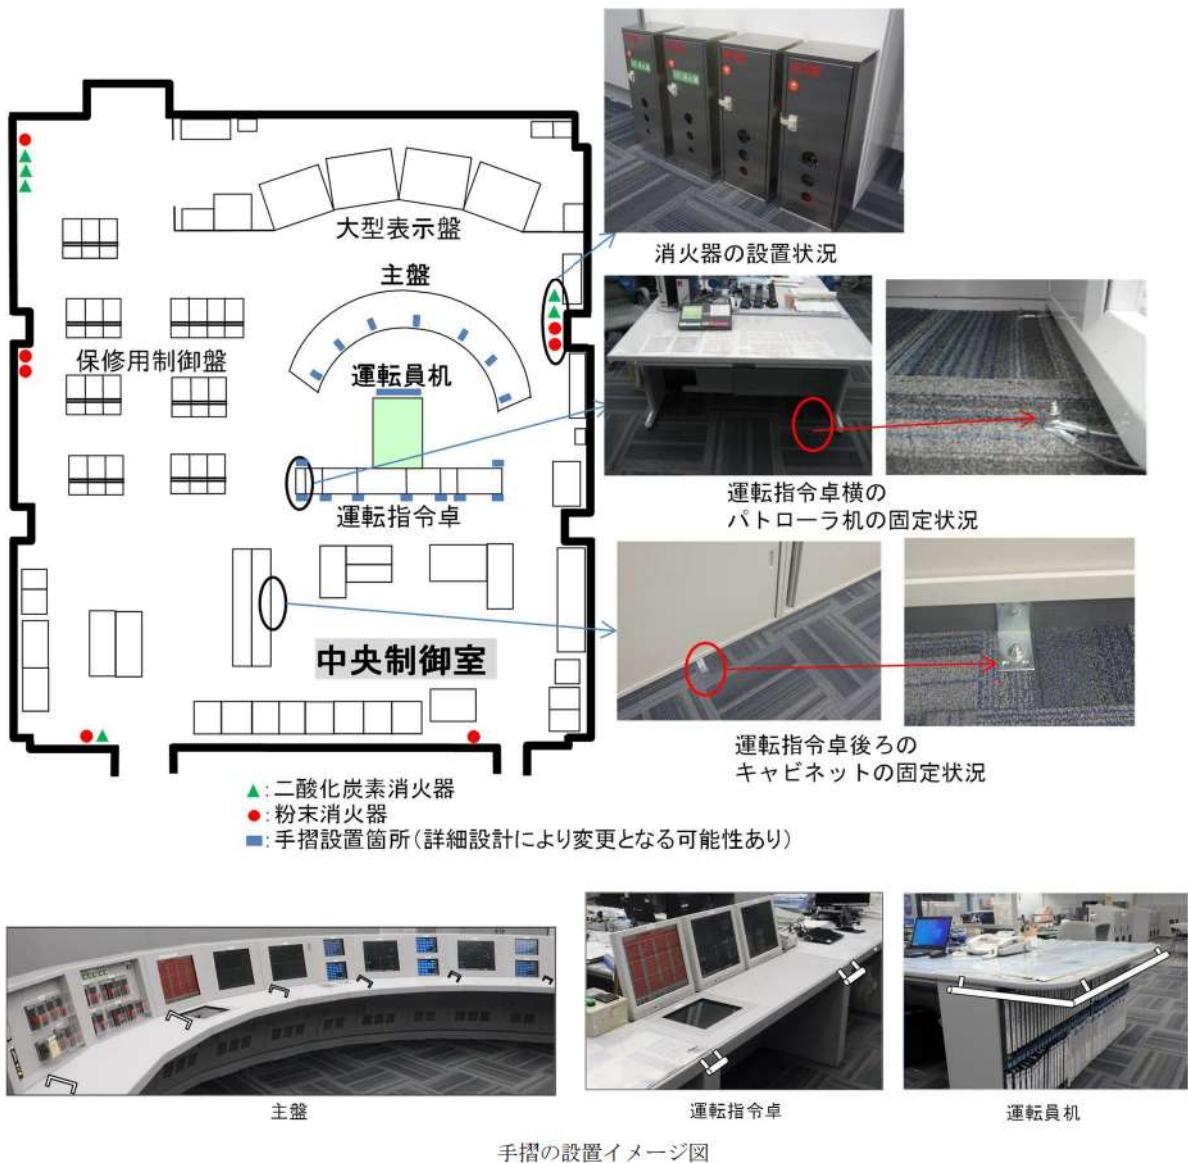


図 2.4.2 中央制御室における消火器の設置状況、キャビネット等の固定状況及び手摺の設置イメージ



図 2.4.3 中央制御盤 煙検出装置配置

(c) 外部電源喪失による照明等の所内電源の喪失

中央制御室における運転操作に必要な照明は、地震、竜巻、風（台風）、積雪、落雷、外部火災及び降下火砕物に伴い外部電源が喪失した場合には、ディーゼル発電機が起動することにより、操作に必要な照明用電源を確保し、容易に操作ができる設計とする。

中央制御室の照明設備については、作業用照明とし、外部電源が喪失しても照明（床面平均200ルクス）を確保する設計とする。

また、全交流動力電源喪失時は、代替非常用発電機が起動し、電源を供給することで、作業用照明が復旧する。代替非常用発電機により作業用照明が復旧するまでの間は、無停電運転保安灯が点灯可能な設計とする。

また、中央制御室には可搬型照明も配備しており、作業用照明が機能喪失した場合でも、無停電運転保安灯により可搬型照明保管場所まで移動し、可搬型照明を持ち出して使用することにより、操作が必要な盤面や計器等を照らすことが可能である。

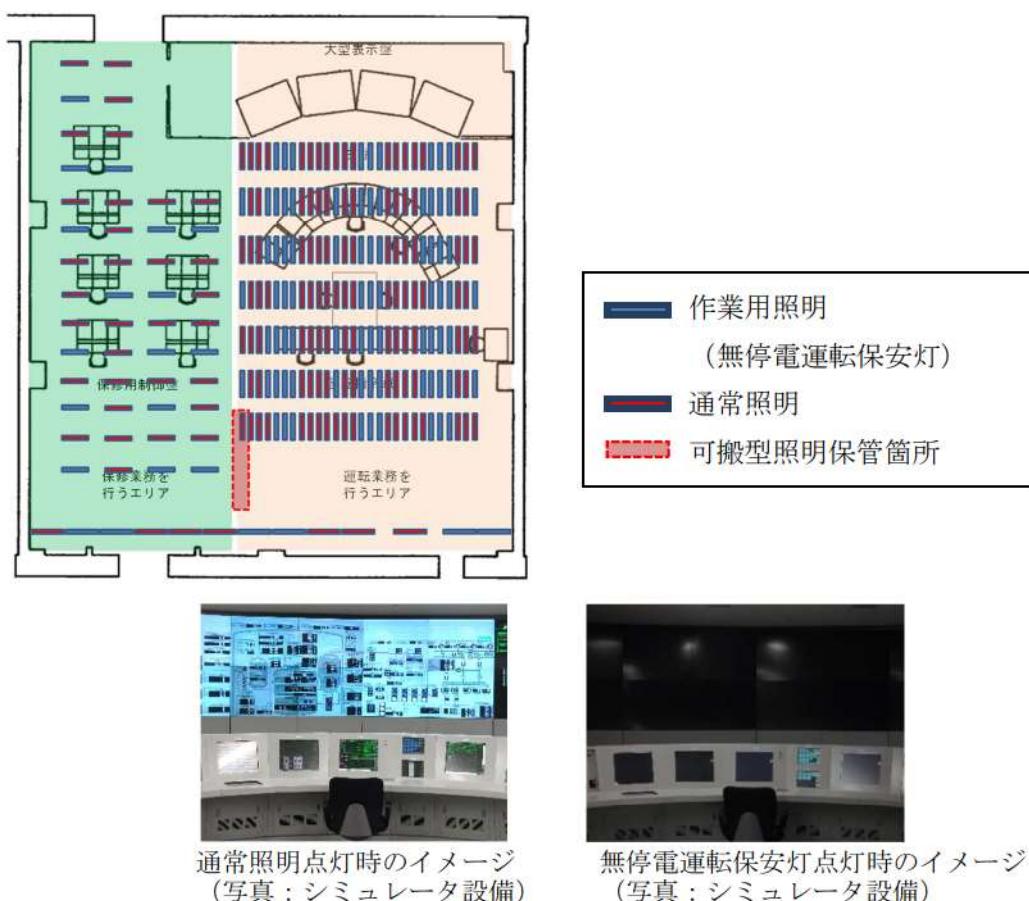


図 2.4.4 中央制御室における照明の配置図及び可搬型照明保管場所

[照明設備の仕様]

- ・作業用照明照度（ディーゼル発電機から給電）：床面平均 200 ルクス（設計値）
- ・無停電運転保安灯照度（内蔵蓄電池から給電）：床面平均 20 ルクス以上（設計値）
- ・中央制御室通常照明：床面平均 1000 ルクス（設計値）

(d) ばい煙や有毒ガスの発生による中央制御室内環境への影響

外部火災により発生するばい煙や有毒ガス並びに降下火砕物による中央制御室内の操作雰囲気の悪化に対しては、中央制御室空調装置の外気取入ダンバを閉止し、閉回路循環運転することで外気を遮断することから、運転操作に影響を与える容易に操作ができる設計とする。

中央制御室空調装置について、通常時は、外気取入ダンバ、給気ユニット、中央制御室給気ファン、中央制御室循環ファン及び排気風量調節ダンバにより中央制御室の換気を行う。外気及び再循環空気は、給気ユニットを介して中央制御室給気ファンにより中央制御室に供給し、排気風量調節ダンバにより試料採取室給気系を介して建屋外に排気する設計とする。

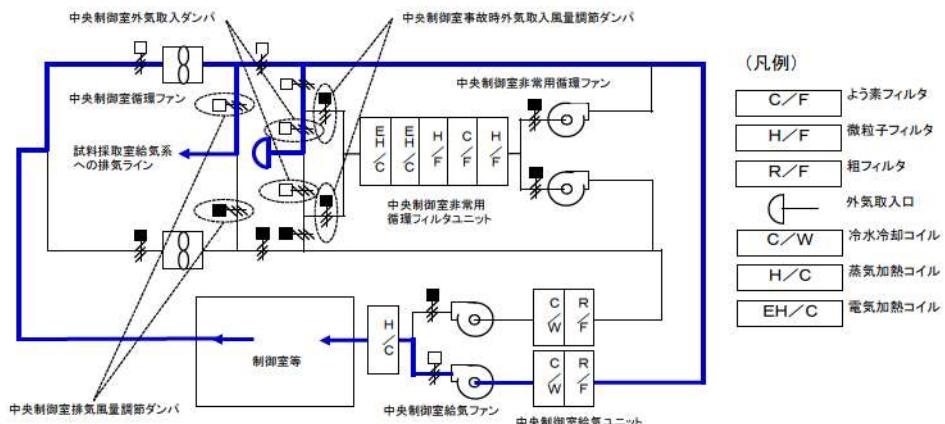


図 2.4.5 中央制御室空調装置（通常時）

事故時は、外気取入ダンバ及び排気風量調節ダンバが自動で閉動作することで、外気から隔離し、室内空気を給気ユニットに通して再循環する設計とする。

この時、再循環空気の一部を非常用循環フィルタユニットにより浄化することで、運転員を放射線被ばくから防護する設計とする。外気取入時には、外気取入ダンバ及び事故時外気取入風量調節ダンバを開操作することで、外気を浄化して中央制御室内に取り入れることが可能な設計とする。

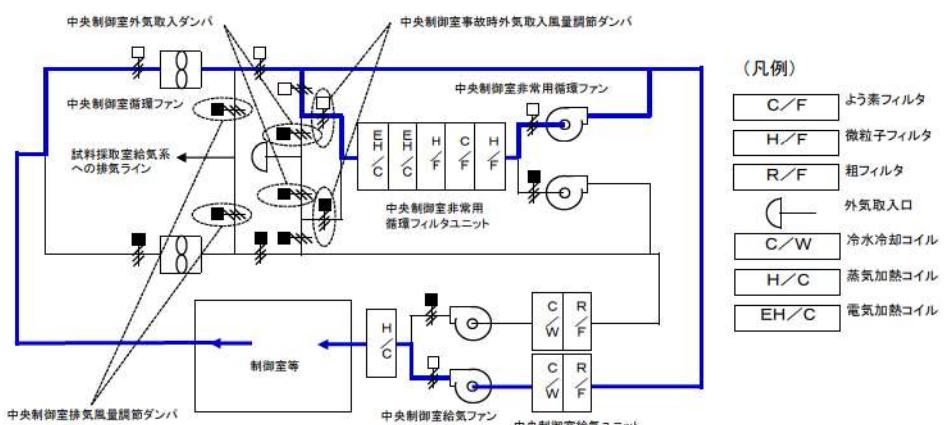


図 2.4.6 中央制御室空調装置（中央制御室換気系隔離信号発信時の閉回路循環）

外部火災によるばい煙や有毒ガス、降下火砕物に対しては、手動で外気取入ダンバ及び排気風量調節ダンバを閉操作し、閉回路循環運転へ切り替えることで外気を遮断する設計とする。

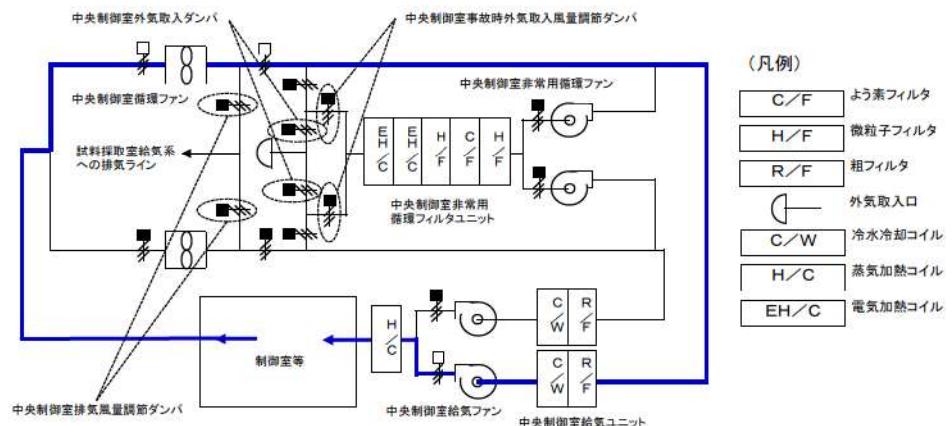


図 2.4.7 中央制御室空調装置（通常時閉回路循環）

[空調設備の仕様]

- ・中央制御室給気ファン 2台 約 $500\text{m}^3/\text{min}$
- ・中央制御室循環ファン 2台 約 $500\text{m}^3/\text{min}$
- ・中央制御室給気ユニット 2台 (粗フィルタ、冷却水冷却コイル)
- ・中央制御室非常用循環ファン 2台 容量：約 $85\text{m}^3/\text{min}$
- ・中央制御室非常用循環フィルタユニット
粒子除去効率 99%以上 ($0.7\mu\text{m}$ 粒子)
よう素除去効率 95%以上 (相対湿度95%，温度30°Cにおいて)

(e) 内部溢水による中央制御室内設備操作性への影響

中央制御室には、溢水源となる機器を設けない設計とする。また、火災が発生したとしても、運転員が火災状況を確認し、二酸化炭素消火器及び粉末消火器にて初期消火を行うことで、消火水による溢水により運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。

(f) 凍結による中央制御室内環境への影響

中央制御室空調装置により環境温度が維持されることで、運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。

(2) 中央制御室以外における操作の容易性（環境条件に対する考慮）

a. 設計基準事象において求められる現場操作

(a) 蒸気発生器伝熱管破損時における主蒸気隔離弁増し締め操作

【操作対象】主蒸気隔離弁

【操作場所】周辺補機棟 T.P. 29. 3m 主蒸気管室

蒸気発生器伝熱管破損時に2次冷却系への放射性物質の拡散を回避するため、破損側蒸気発生器につながる主蒸気隔離弁を中央制御室での遠隔操作により閉止する。主蒸気隔離弁の閉止機能の信頼性向上を図るために、閉弁操作後現場で同弁を増締めすることとしている。

(b) 全交流動力電源喪失時の現場操作

全交流動力電源喪失時で、ディーゼル発電機の中央制御室での起動操作に失敗した場合は、以下の現場操作を実施する。

① 2次冷却系強制冷却のための主蒸気逃がし弁操作

【操作対象】主蒸気逃がし弁

【操作場所】周辺補機棟 T.P. 29. 3m, 主蒸気管室

② 代替非常用発電機からの給電操作

【操作対象】代替非常用発電機受電遮断器

【操作場所】原子炉補助建屋 T.P. 10. 3m, 安全補機開閉器室

③ ディーゼル発電機復旧操作

【操作対象】ディーゼル発電機

【操作場所】ディーゼル発電機建屋 T.P. 10. 3m, ディーゼル発電機室

なお、重大事故等時の対応として、以下の現場操作を必要とする。

・全交流動力電源喪失時における安全補機開閉器室（原子炉補助建屋 T.P. 10. 3m）での負荷抑制操作

(c) 中央制御室外原子炉停止盤操作

【操作対象】中央制御室外原子炉停止盤

【操作場所】[REDACTED], 中央制御室外原子炉停止盤室

火災その他の異常な事態により中央制御室が使用できない場合に、中央制御室外原子炉停止盤の操作器にて、トリップ状態の発電用原子炉を冷温停止状態に移行させる操作を実施する。

なお、中央制御室から避難する必要がある場合、かつ、時間的余裕がある場合は、中央制御室を出る前に原子炉トリップ操作を実施する。トリップ操作が不可能な場合は、中央制御室外において原子炉トリップ遮断器を開くか、現場でタービントリップさせることにより行うことができる設計とする。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

b. 中央制御室以外の環境に影響を与える可能性のある事象に対する考慮

運転中の異常な過渡変化及び設計基準事故等発生時に必要な現場操作は、当該操作が必要となった事象が同時にたらす環境条件を考慮しても、現場にて容易に実施可能な設計とする。

なお、作業用照明を、中央制御室退避時に必要な操作を行う中央制御室外原子炉停止盤、設計基準事故が発生した場合に現場操作の可能性のある主蒸気管室、全交流動力電源喪失発生時に復旧対応が必要となる安全補機開閉器室等及び各機器へのアクセスルートに設置することにより、設計基準事故時に作業が必要な場所の照明を確保する。

(a) 蒸気発生器伝熱管破損時における主蒸気隔離弁増し締め操作

当該操作は、各事象が発生後、現場にて実施するものであるが、当該操作が必要となった事象が同時にたらす環境条件を考慮しても、当該操作場所にて容易に操作可能な設計としており、いずれの場合でもアクセスルートを含めて現場操作場所の操作性（操作の容易性）に影響を与えることはない。

主蒸気隔離弁増し締め操作を実施する際は、当該弁で状態を確認できることにより、操作が実施されたことの確認は現場にて容易に可能な設計とする。

なお、現場において操作を行う弁に付設された機器名称・機器番号が記載された銘板と使用する手順書に記載されている機器名称・機器番号を照合し、操作対象であることを確認してから操作を行うことで、誤操作防止を図る。

(b) 全交流動力電源喪失時の現場操作

全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が代替非常用発電機から開始されるまでの間においても操作できるように、当該操作が必要となった事象が同時にたらす環境条件を考慮しても、当該操作場所にて容易に操作可能な設計としており、いずれの場合でもアクセスルートを含めて現場操作場所での操作性（操作の容易性）に影響を与えることはない。

また、現場作業を行う運転員はヘッドライト又は懐中電灯を持って移動する。

全交流動力電源喪失時に操作を実施する際は、当該弁、遮断器及び盤で状態を確認できることにより、操作が実施されたことの確認は現場にて容易に可能な設計とする。なお、現場において操作を行う弁、遮断器及び盤に付設された機器名称・機器番号が記載された銘板と使用する手順書に記載されている機器名称・機器番号を照合し、操作対象であることを確認してから操作を行うことで、誤操作防止を図る。

(c) 中央制御室外原子炉停止盤操作

火災その他の異常な事態により中央制御室内での操作が困難な場合においても、当該操作が必要となった事象が同時にたらす環境条件を考慮しても、当該操作場所にて容易に操作可能な設計としており、いずれの場合でもアクセスルートを含めて現場操作場所での操作性（操作

の容易性)に影響を与えることはない。

現場にて操作を行う中央制御室外原子炉停止盤に付設された機器名称・機器番号が記載された銘板と使用する手順書に記載されている機器名称・機器番号を照合し、操作対象であることを確認してから操作を行うことで、誤操作防止を図る。また、本操作を行う中央制御室外原子炉停止盤に設置されている計器を確認することにより、操作が実施されたことの確認も容易である。

2.5 誤操作防止対策

2.5.1 中央制御室の誤操作防止対策

発電用原子炉の設計基準事故等の対応操作に必要な各種指示の確認及び発電用原子炉を安全に停止するために必要な安全保護系並びに工学的安全施設関係の操作盤は、中央制御室から操作が可能な設計とする。

また、中央制御盤は、盤面器具及び盤面表示（指示計、記録計、操作器、警報表示）を系統ごとにグループ化して、主盤に集約し、操作方法に統一性を持たせ、運転員の動線や運転員間のコミュニケーションを考慮した配置とすることにより、情報共有及びプラント設備全体の情報把握を行うことで、通常運転、設計基準事故等時において運転員の誤操作を防止するとともに、容易に操作ができる設計とする。

制御盤等の設計方針に関する実運用への反映について別紙3に示す。

なお、運転開始以前に発生した、スリーマイルアイランド事故等から得られた運転員の誤操作防止に関する知見を反映しており、重要な指示計及び記録計の識別表示、警報の重要度に応じた色分け、ディスプレイの設置、操作器の識別等を行っている。

運転員の誤操作等による異常状態が発生した場合は、設備異常を示す警報を発することにより運転員が措置し得る設計としている。もし、運転員によるこれらの修正動作が取られない場合にも、発電用原子炉固有の安全性及び安全保護回路の動作により、過渡変化を収束させる設計としている。

制御盤は次のフロー図に示す基本方針に基づき、誤操作防止並びに操作の容易性に関するハ
ード面の要求事項を考慮し設計しており、以降にその詳細を示す。

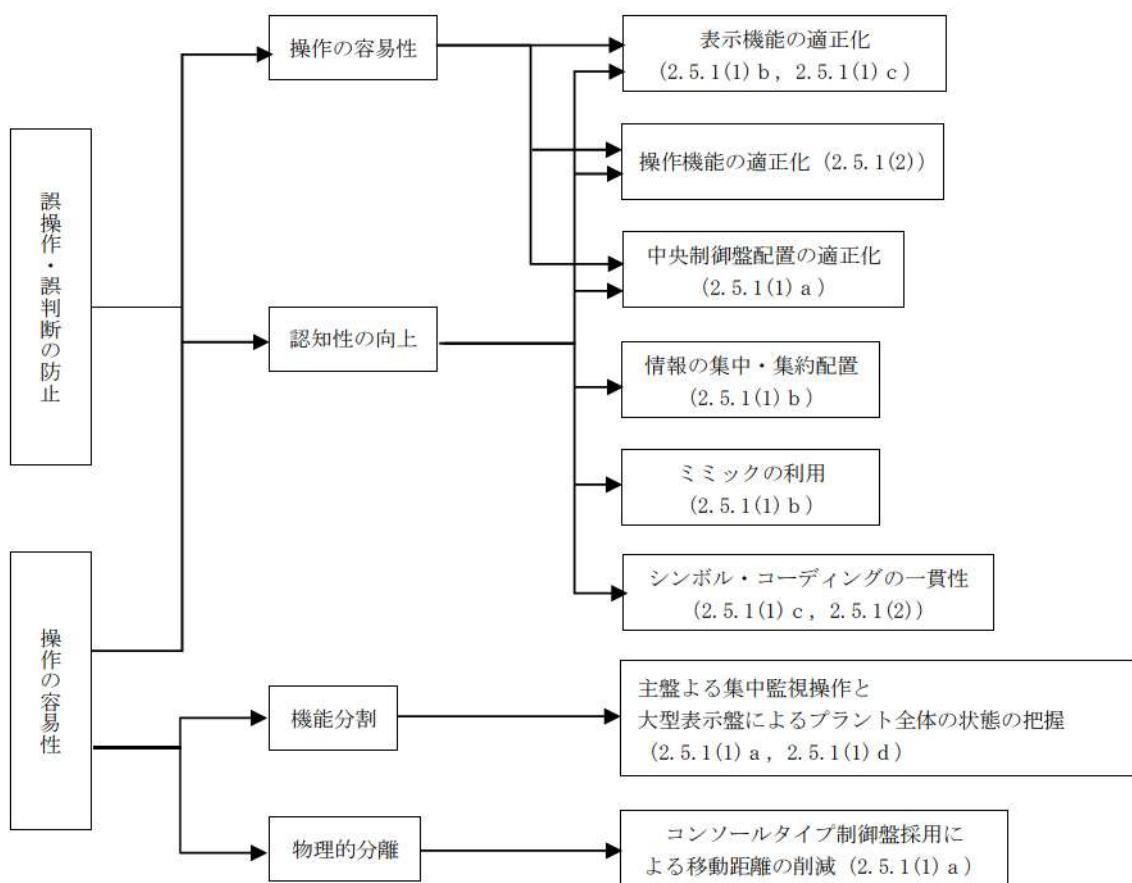


図 2.5.1.1 誤操作防止、操作容易性に関する基本フロー図

(1) 視認性

a. 盤面配置

- ・中央制御室は、運転業務を行うエリアと保修業務を行うエリアに区分し、運転員と保修員の幅轍を回避している。
- ・主盤は、椅子に座った状態で操作が可能となるよう安全系 FDP、常用系 VDU、警報用 VDU を、運転員が監視操作し易い位置に集約して設置している。
- ・主盤は、集中して運転操作及び監視が可能であり、中央制御室の運転業務を行うエリアは、運転員相互の視認性及び運転員間のコミュニケーションを考慮して、主盤、運転指令卓及び大型表示盤が配置されている。

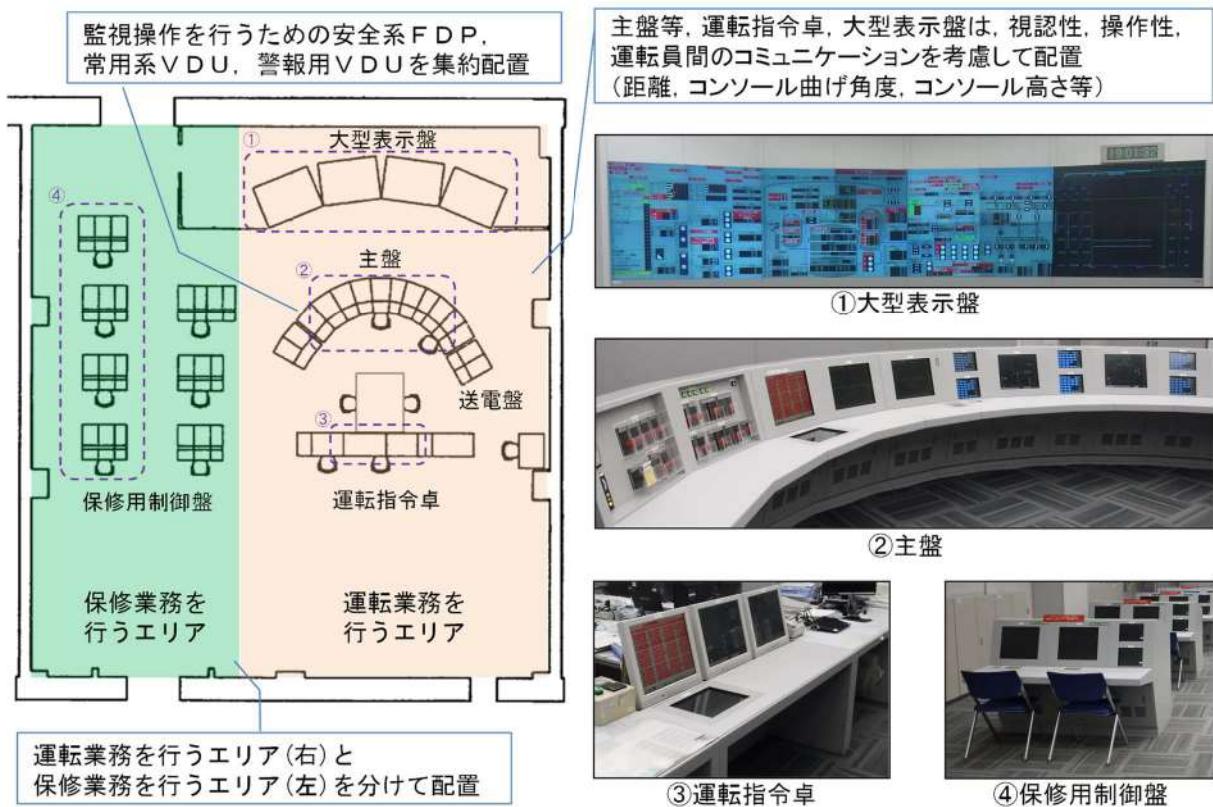


図 2.5.1.2 中央制御室内の盤面配置

b. 盤面器具及び盤面表示配列

(a) 中央制御盤に設置する盤面器具及び盤面表示の範囲

中央制御盤に設置する操作器、制御器及び監視計器は下記のとおりとする。

①プラントの起動、通常運転、停止時の監視、操作が必要で、かつ監視、操作頻度の高いもの。

(主蒸気・給水系、1次冷却系、化学体積制御系、余熱除去系等)

②プラントの異常時、プラントを安全に保つために必要なもの。

(主蒸気・給水系、1次冷却系、化学体積制御系、安全注入系、余熱除去系、格納容器スプレイ系等)

③その他、設置した場合、運転上のメリットが大きいもの。

(換気空調系、復水系、循環水系等)

①プラントの起動、通常運転、停止時の監視、操作が必要で、
かつ監視、操作頻度の高いもの（例：主蒸気系）

②プラントの異常時、プラントを安全に保つために
必要なもの（例：安全注入系）

③その他、設置した場合、運転上のメリットが大きいもの
(例:換気空調系)

図 2.5.1.3 盤面器具及び盤面表示の範囲

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

(b) 盤面器具配列

中央制御盤の盤面器具の配列は、運転員の誤操作、誤認識を防止するよう下記のとおり配置する。

- ・通常運転と事故時運転操作の両運転時の操作性を良くする。
- ・中央制御盤に設置する安全系 FDP、常用系 VDU、警報用 VDU 等は、運転員が座位にて監視操作し易い位置に設置し、また一貫性を持った配置とすることで、誤操作及び誤認識を防止する。
- ・警報は、警報の発生が運転業務を行うエリアから監視できるように警報用 VDU に表示する。
- ・操作器や制御器は、操作時に運転員の負担とならないように制御盤の垂直部に設置し、無理な姿勢での操作とならないように配慮する。
- ・常用系 VDU 4 台、警報用 VDU 2 台及び安全系 FDP 3 セット（A・B 各トレイン 1 台の 2 台を 1 セット）とし、これらを並べて配置する。
- ・トレイン A 機器は常用系 VDU の右上に配置した安全系 FDP、トレイン B 機器は右下に配置した安全系 FDP にて監視操作を行う。
- ・運転員が迅速に対応すべき緊急時の操作を必要とするスイッチについては、ハードウェア操作器を設ける。
- ・ハードウェア操作器は緊急時の操作器であることから、常用系 VDU 等と混在させた配置とせず、また使用時の移動方向を統一する観点から 1箇所に集中して配置する。

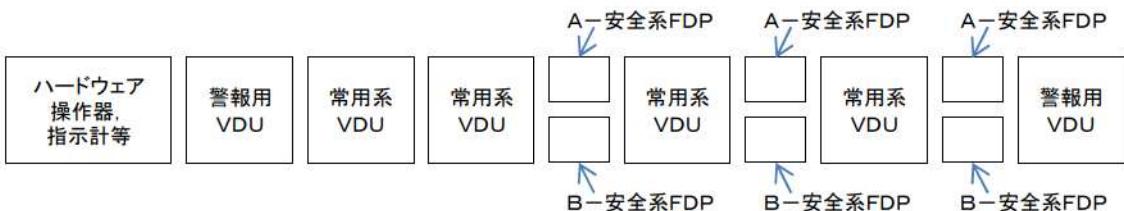
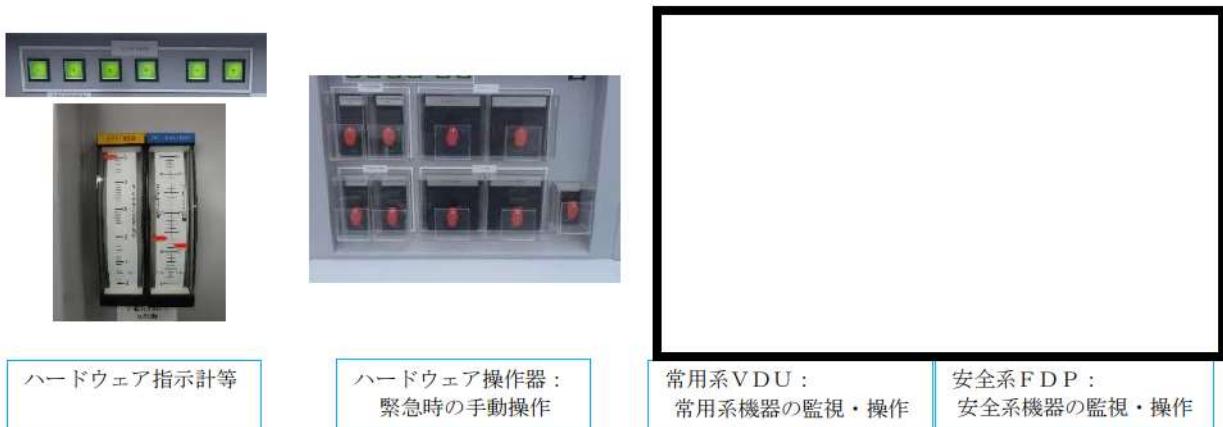


図 2.5.1.4 盤面器具の配列

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

(c) 盤面表示配列

系統ごとの配列

- ・プラントの系統ごとに分割して配列し、流体の流れ及び操作の流れを考慮して配列する。



図 2.5.1.5 系統メニュー画面

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

盤面表示配列

- ・常用系 VDU の画面は表示機能あるいは情報のまとまりごとにグループ分け（表示エリア、操作器・制御器エリア等）し、視覚的にそれが分かるようにする。
- ・異なるグループ間の識別を容易にするため、プランクスペース、ライン又はその他の手法（背景色に変化をつける等）で区切りを明確にする。
- ・監視操作範囲が複数の系統に渡るタスクでは、処置に則した監視情報と操作器を極力 1 画面に表示する。
- ・操作上関連の深い機器どうし（指示計、記録計、操作器等）は近接配置としている。
- ・流体の流れ、並びに操作の流れを考慮した機器配列としている。
- ・系統表示画面は、誤操作防止の観点からミミック（プロセスの流れに沿って機器の機能的な関係を系統線図で示したもの）を用い、プロセスの流れと整合させる。
- ・同一種類で多重化された指示計及び操作器等は、左から A, B, C の順又は上から A, B, C の順に配置する。
- ・操作器エリアは、囲み枠とともにポジ表示（明るい背景色に暗い文字色）を適用することで他のエリアとの区別をしやすくする。
- ・多重化された指示計は同一の画面に表示して、比較し易い状態で表示する。

情報のまとまりごとのグループ分け（例）

ミミック表示（例）

多重化された機器の配置（例）

図 2.5.1.6 盤面表示の配列

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

- ・表示灯類の配列は下記のとおりとする。

①モニタ（状態）表示灯

- ・弁の分類及び補機をグループ化しトレングループごとに分割配列する。
- ・各分類内での配列は安全保護系信号ごとにまとめて配列する。

②トリップステータス表示

- ・低温停止状態から全出力運転までに点灯するものをまとめて点灯順に表示する。
- ・他の異常時のみ点灯するものは信号グループごとにまとめて表示する。


③バイパス・パーミッシブ表示灯

- ・専用の VDU 画面にまとめて配列する。
- ・警報と同じように可聴及び点滅機能を持たせる。



①モニタ（状態）表示画面

②トリップステータス表示画面

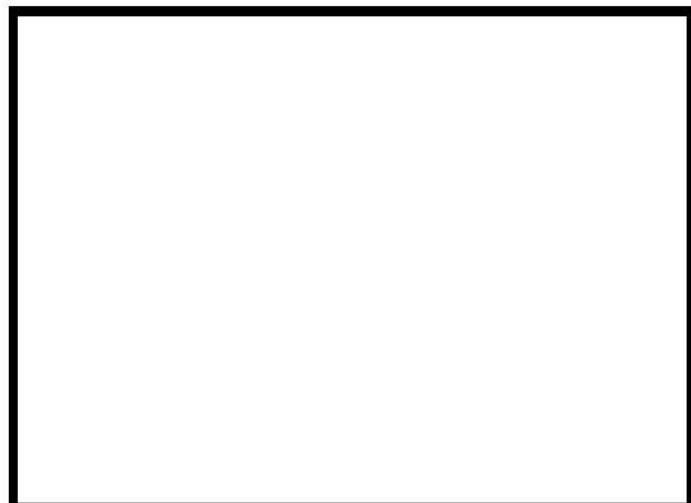

②トリップステータス表示画面

図 2.5.1.7 表示灯の配列

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

c. 盤面表示の識別

中央制御盤の盤面表示の識別は、運転員の誤操作、誤認識を防止するよう下記のとおり識別する。

・指示計、記録計等の識別

指示計、記録計、操作器及び制御器は、系統区分にしたがったグループにまとめている。

指示計のうち、重要度が高いもの（発電用原子炉の安全停止に直接関わるもの、事故対応上必要なもの）は安全系 FDP にも表示する。

検出器等の不動作又は除外により情報を提供できない場合や、指示値が警報発信状態となっている場合について、以下の通り色による識別を行っている。

- ・正常状態：白
- ・不信頼状態：黄
- ・警報発信状態：赤

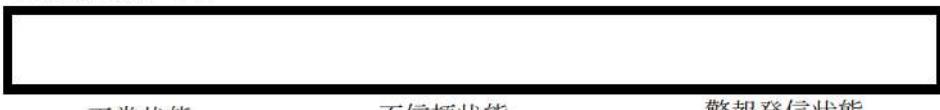


図 2.5.1.8 指示計の識別

・警報表示灯の色による識別

警報発信時は吹鳴音を吹鳴させ、大型表示盤及び警報用 VDU で系統ごとにグループ化し警報を点滅表示させる。

警報発信時に警報の重要度・緊急度を確実かつ容易に識別・判断できるように色による識別を行う。

特に、事故時のように短時間に多数の警報発信がある場合でも、運転員の判断機能の負荷低減ができるように、重要度の高い順に3色（赤、黄、緑）に色分けを行う。

- ・警報：赤（運転員に対応操作を要求する警報）
- ・注意警報：黄（運転員に確認を要求する警報）
- ・ステータス警報：緑（運転員の対応操作／確認を必要としない警報）

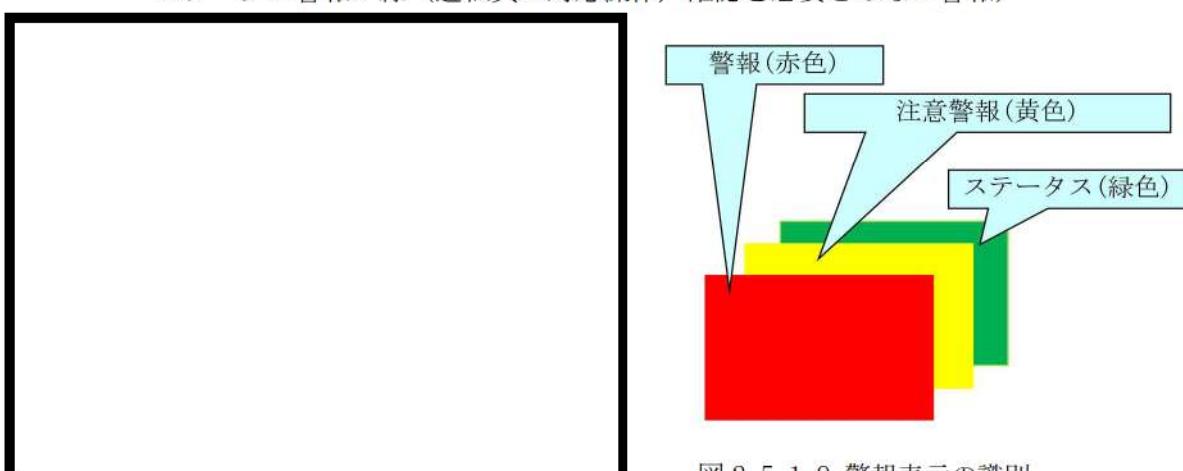


図 2.5.1.9 警報表示の識別

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

d. 大型表示盤

運転員にプラント全体の情報を提供するため、大型表示盤を設置している。

大型表示盤は、特に通常時の監視や異常時・事故時に重要となる監視情報を表示し、これを運転員全員で共有することによりプラント状態の把握の容易化、確実化を図る。



図 2.5.1.10 大型表示盤のイメージ

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

(2) 操作性

運転員の判断負担の軽減化あるいは誤操作防止対策として、視覚的要素での識別を可能とするための操作器の大きさや形状等の統一、並びに操作方法等も一貫性を持たせた設計とする。また、中央制御盤は、運転員1名でプラント全体の情報を監視し機器を操作する設計とする。

・ハードウェア操作器の操作性

ハードウェア操作器については以下の設計としている。

①ハードウェア操作器は、大きさ、操作に要する力、触覚フィードバックを考慮し選定している。

②ハードウェア操作器の操作方法は、運転員の慣習に基づく動作・方向感覚に合致させていく。(例：操作器は右が「作動、使用、増加」、左が「除外、減少」)

③ハードウェア操作器は不安全な操作や運転員の意図しない操作を防止するよう、操作器の適切な配置（操作時に対象外の操作器に触れることがないよう配置）、保護カバーを設置する。

④ハードウェア操作器は形状のコード化方法や操作方法に統一性を持たせる。（その用途・目的に応じて色、形状を統一させることにより、誤判断防止を図る。）

- ・ハンドル形状：楕円形（工安系手動スイッチ等）、花型（選択スイッチ）

- ・ハンドル色：赤（工安系作動等）、黒（常用系）

⑤ハードウェア操作器は原子炉トリップ、ECCS作動等の機能ごとにグループ化した配置とし、識別が容易となるようグループごとに枠で囲んでいる。



図 2.5.1.11 ハードウェア操作器

- ・ソフトウェア操作器の操作性

タッチオペレーション方式を採用し、以下の設計としている。

- ①タッチ領域は枠等を表示することにより、その領域がタッチ領域であることを区別された表示としている。
- ②タッチ領域は、打ち返し表示することにより、タッチを受けて機器が動作状態になったことを運転員は容易に確認することができる。
- ③タッチ領域には、タッチミスが生じないよう大きさを確保している。
- ④タッチ方式を一貫している。
- ⑤タッチ操作器の呼び出しによって表示される制御器及び操作器の数は、原則として1つとされている。
- ⑥ワンタッチ操作による誤操作防止のため、操作器の保護カバー部をタッチして操作可能な状態にした後に、再度、操作器ボタンをタッチすることによりポンプや弁等が動作するダブルアクションとしている。
- ⑦操作器は標準的な形状を設け、タッチボタンの配置や大きさ等、可能な限り統一する。
- ⑧ポンプ／弁等のシンボルの形状及び状態変化（起動・停止、開・閉）の表示方式を統一する。

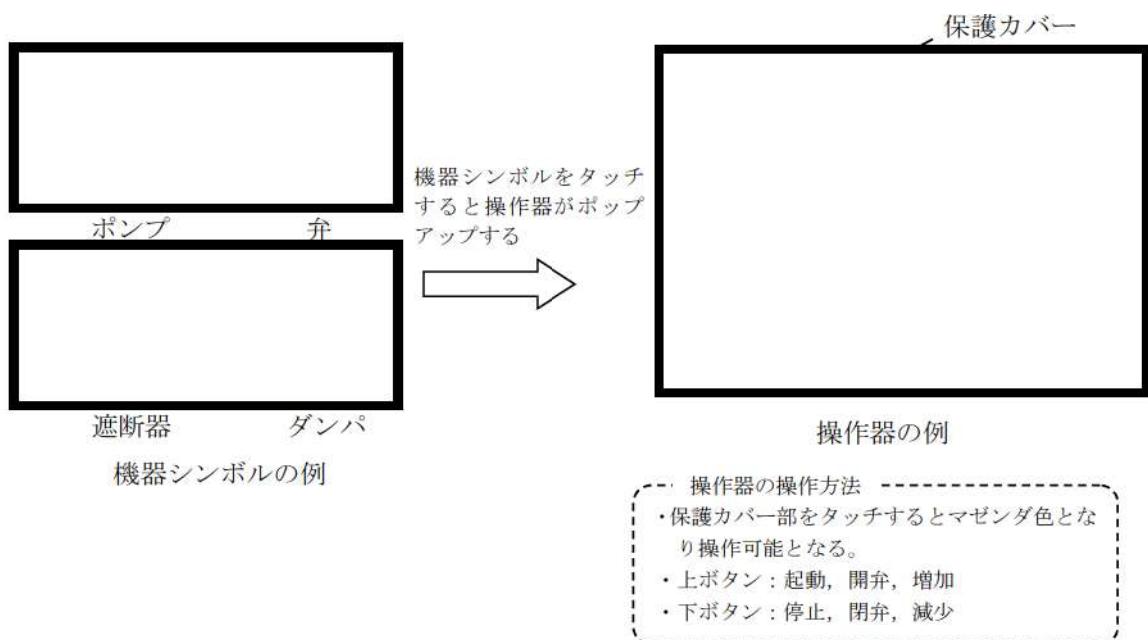


図 2.5.1.12 ソフトウェア操作器

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

2.5.2 中央制御室以外の誤操作防止対策

中央制御室以外の場所における運転員等の誤操作を防止するため、発電用原子炉施設の安全上重要な機能を損なうおそれのある機器の盤及び手動弁の施錠管理、人身安全・外部環境に影響を与えるおそれのある手動弁の施錠管理、現場盤及び計装ラックの識別管理、配管の色分けによる識別管理を行う設計とする。

また、この対策により現場操作の容易性も確保する。

(1) 現場盤での対策

現場に設置されている操作盤等についても、中央制御室制御盤の設計と同様の誤操作防止並びに操作の容易性に関する対策を実施している。

(2) 施錠管理

発電用原子炉施設の安全上重要な機能に支障をきたす可能性のある手動弁等について施錠管理を行う。また、弁以外にも誤操作防止等の観点から電源盤、安全上重要な機能に支障をきたす可能性のある計装ラックについても施錠管理を行う。

上記設備は、施錠を解除しないと操作できないようにすることで、誤操作防止を図る。



手動弁の施錠



電源盤の施錠



計装ラックの施錠

図 2.5.2.1 施錠管理（例）

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

(3) 識別管理

誤操作により、プラントの安全上重要な機能を損なう、若しくはプラント外部の環境に影響を与えるおそれがある設備も含め、弁・制御盤・計装品等については、機器名称・機器番号が記載された銘板取付けや色分けにより識別を実施する。現場操作時はこれら銘板と使用する手順書・操作タグに記載されている機器名称・機器番号を照合し、操作対象であることを確認してから操作を行うことで、誤操作防止を図る。



盤の識別

3-原子炉安全保護盤(チャンネルⅠ) (3PⅠ-1)
3-原子炉安全保護盤(チャンネルⅡ) (3PⅡ-1)
3-原子炉安全保護盤(チャンネルⅢ) (3PⅢ-1)
3-原子炉安全保護盤(チャンネルⅣ) (3PⅣ-1)



伝送器の識別

放射性液体の放出に係る弁

3PT-465
3PT-466
3PT-467
3PT-468



油類に係る弁

3PT-465
3PT-466
3PT-467
3PT-468

弁の識別



給水系統



水消火系統



蒸気系統



潤滑油系統



弁の識別



ドア・通路の識別
ユニットカラーによる識別
(1号炉:緑, 2号炉:橙, 3号炉:青)

図 2.5.2.2 識別管理 (例)

(4) 操作補助掲示

開度調整時の補助（目安）として、試運転時の実績等を使用手順書、現場表示銘板へ記載することにより、弁操作時における開度調整の視認性を向上させる。

なお、開度調整が必要な弁（流量、圧力、温度調整弁）については、開度調整後にパラメータ（流量、圧力、温度）確認を行い、その弁が適切な開度に調整されていることを確認する。

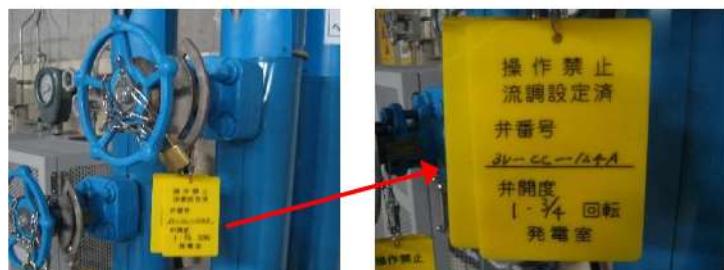


図 2.5.2.3 弁開度表示（例）

また、過去の不適合事例のノウハウを現場に標示し、注意喚起することで機器破損（誤操作）を防止する。



図 2.5.2.4 過去のノウハウ現場注意喚起（例）

(5) 可搬型照明・工具の配備

非常時に運転操作上必要な場所及びそこに至る通路・階段等には非常用電源から給電する恒設照明を設置すると共に、懐中電灯等の可搬照明を中央制御室に配備する。

また、現場の弁等を操作する際に使用する工具については、各種弁の仕様や構造に応じた適正な工具を中央制御室運転員工具置場（非管理区域用）、及び現場工具置場（管理区域用）に配備するとともに、操作架台を配備し、現場の弁の操作が行えるようにする。

外部電源の喪失に対して、必要な箇所にはディーゼル発電機から給電される照明を設置しているため、機能を喪失することはない。また、全交流動力電源喪失に対しては、無停電運転保安灯を必要な箇所に設置することで、現場操作及び現場へのアクセスに影響がない設計とする。また、中央制御室には可搬型照明を配備しており、必要に応じてこれらを使用できるようにしている。

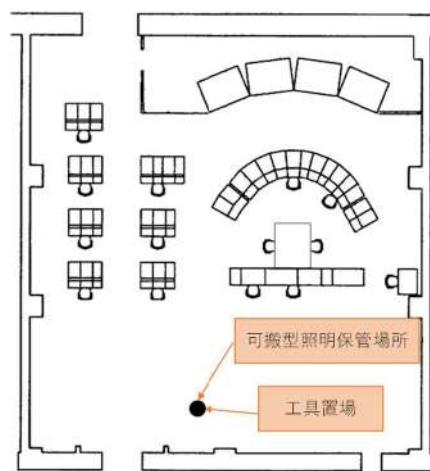


図 2.5.2.5 中央制御室内工具類配置図

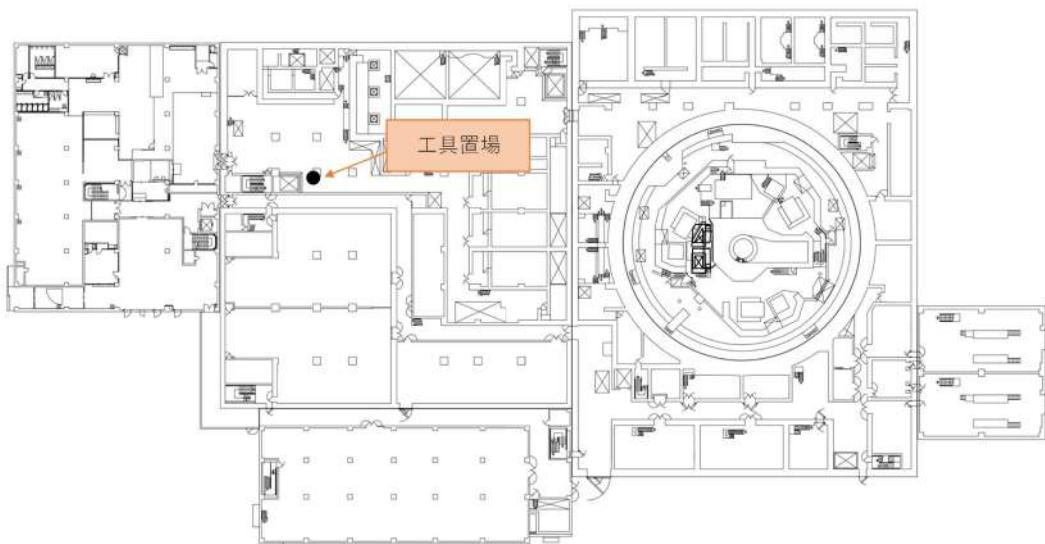


図 2.5.2.6 原子炉補助建屋 T.P. 10.3m 工具類配置



懐中電灯



ヘッドライト

図 2.5.2.7 可搬型照明（例）



弁操作工具



操作架台

図 2.5.2.8 現場操作工具（例）

(6) 現場機器付番への配慮

現場機器に付番をする際には、系統内の流体の流れや機器の配置等を考慮して規則性を持たせた付番を行うことで、操作対象機器の把握等を容易にしている。

例：原子炉圧力容器を起点とし、その系の流れ方向に従い上流から順を追って付番する。

同一機器が並列に配置される場合は西から東、若しくは北から南方向へ付番する。

(7) 機器配置への配慮

系統の水張りや水抜きに使用する空気抜き（ベント）弁、水抜き（ドレン）弁は、排出先の排水枠（ファンネル）への排出状況を見ながら操作が可能な位置に配置する。

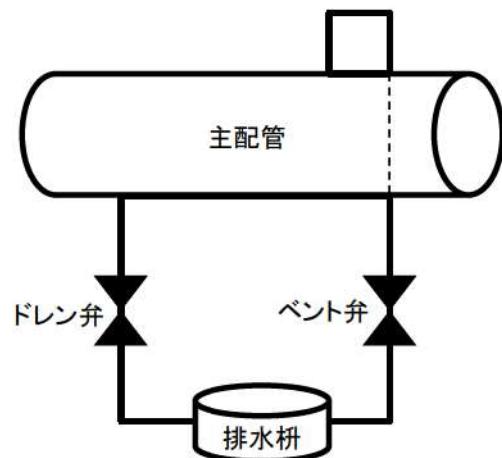


図 2.5.2.9 現場弁や排水枠の配置（例）

2.5.3 その他の誤操作防止

(1) タグによる識別

機器の点検等の作業を実施する場合、安全処置内容を明記した『操作禁止タグ（ソフトタグ含む）』を処置した箇所に取り付け、機器の状態を識別することで当該機器の誤操作防止を図る。また、『操作禁止タグ札』は、号炉識別がされており、号炉間違いによる誤操作防止を図っている。



図 2.5.3.1 操作禁止タグ札

a. 中央制御室における「操作禁止タグ」の運用について

中央制御室でのソフトウェア操作スイッチに安全処置を実施する場合には、「操作禁止タグ（ソフトタグ）」に記載されている安全処置を実施後に、「操作禁止タグ（ソフトタグ）」をソフトウェア上で取り付ける。

中央制御室でのハードウェア操作スイッチに安全処置を実施する場合には、「操作禁止タグ札」に記載されている安全処置を実施後に、「操作禁止タグ札」を保護カバーに収納する。



図 2.5.3.2 中央制御室におけるタグ運用

b. 現場における「操作禁止タグ札」の運用について

現場操作においても中央制御室の操作同様に、「操作禁止タグ札」に記載されている安全処置を実施後に、当該機器へ直接「操作禁止タグ札」を取り付ける。



図 2.5.3.3 現場におけるタグ運用

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

(2) 試験時等の識別

試験・検査時の操作対象機器及び保修作業のために運転員以外が機器を操作する場合の対象機器については、特別許可タグ（ソフトタグ含む）を取り付ける。また、試験・検査及び保修作業に伴い発信する警報に対しては予告警報設定を行い、試験・検査中及び保修作業中であることが分かるよう識別する。

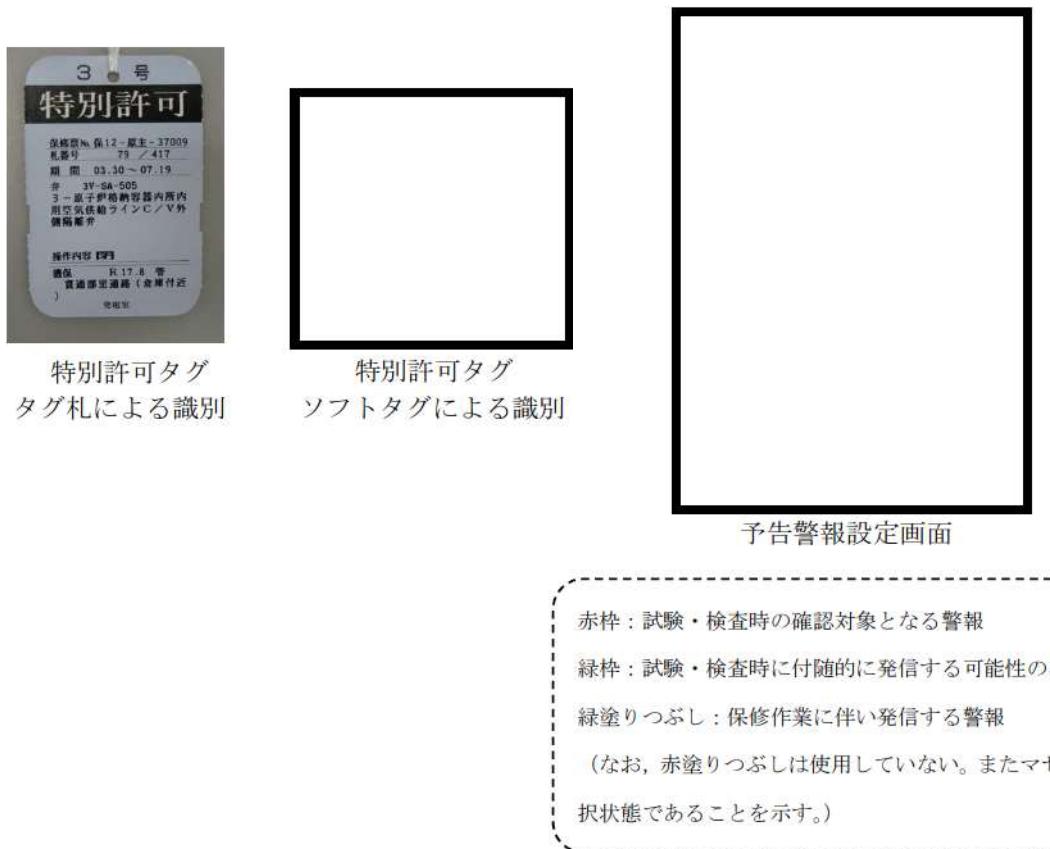


図 2.5.3.4 特別許可タグによる識別

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

2.6 運転員の誤操作防止

(1) 運転員の力量

運転員については、担当する業務に応じた認定制度を有しており、各ポジションには求められる知識・技能等の力量を持った者を配置している。

(2) 運転員の教育

QMSに基づいた計画的なシミュレータ訓練（社内、社外）及びOJT教育等により習熟を図り、誤操作防止に努めている。

(3) 運転員の基本動作

運転操作においては、誤操作防止のため、指差し呼称等の基本動作を確実に実施し、操作前後及び操作中においても、複数の監視計器類を確認することにより、誤認に起因する誤操作防止に努めている。

（操作・作業時の誤操作防止のための基本動作の例）

セルフチェック：個人レベルの誤操作防止（自問自答、一操作一確認、指差し呼称等）

ピアチェック：グループレベルの誤操作防止（ダブルチェック、復命復唱、報・連・相等）

3Way コミュニケーション

：指示・復唱・確認（双方向確認）により、双方向の意思疎通を明確にするためのコミュニケーション方法

(4) 操作前打ち合わせ

重要な運転操作や作業等を実施する場合において、事前に操作する運転員と役職者との打ち合わせを実施し、操作時における注意事項の周知、操作する上でのリスクの共有及び過去の不適合事象の周知等を実施することで誤操作防止に努めている。

(5) 運転マニュアルの使用

運転操作は、運転マニュアルに基づき操作することが基本であり、操作順序、操作手順、操作する上での注意事項や確認事項等が盛り込まれていることから誤操作防止に寄与する。

また、改善事項や不適合が発生すればその対策をマニュアルに反映し、同事象の再発防止を図っている。

新規制基準適合性申請において新たに設置計画している設計基準対象施設に係る
追加設備の誤操作防止について
(設置許可基準規則第10条第1項への適合性)

1. 監視操作機能を有する設計基準対象施設に係る追加設備の抽出

新規制基準適合性申請において新たに設置計画している設計基準対象施設に係る追加設備を表1のとおり抽出し、誤操作防止（設置許可基準規則第10条第1項）への適合性を評価するため、さらにプラントの監視操作機能を有する設備を整理した。

表1 監視操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出（1/3）

設置許可		設計基準対象追加設備の抽出	プラントの監視操作
4条	地震による損傷の防止	地下水排水設備	監視操作
5条	津波による損傷の防止	防潮堤	—
		1号及び2号炉取水路流路縮小工	—
		1号及び2号炉放水路逆流防止設備	—
		屋外排水路逆流防止設備	—
		3号炉取水ピットスクリーン室防水壁	—
		3号炉放水ピット流路縮小工	—
		水密扉	—
		ドレンライン逆止弁	—
		浸水防止蓋	—
		貫通部止水処置	—
		貯留堰	—
		津波監視カメラ	監視のみ
		取水ピット水位計	監視のみ
		潮位計	監視のみ
6条	外部からの衝撃による損傷の防止	竜巻飛来物防護対策設備	—
		防火帶	—
		障壁（断熱材）	—

表 1 監視操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出（2 / 3）

設置許可		設計基準対象追加設備の抽出	プラントの監視操作
7 条	不法な侵入等の防止	なし	斜線
8 条	火災による損傷の防止	ドレンパン, ドレンポット	—
		水素濃度検出器	監視のみ
		火災受信機盤	監視操作
		ハロゲン化物消火設備	監視操作
		二酸化炭素消火設備	監視操作
		蓄電池を内蔵する照明	—
		煙等流入防止装置（目皿）	—
		煙検出装置（中央制御盤内）	監視のみ
		可搬型排煙装置	—
	隔壁等		—
9 条	溢水による損傷の防止等	止水板	—
		貫通部止水処置	—
		浸水防止堰	—
		水密扉	—
		保護カバー, パッキン等による被水防護措置	—
		漏えい検知システム	監視操作
		ドレンライン逆止弁	—
		循環水ポンプ自動停止インターロック	監視操作
10 条	誤操作の防止	なし	斜線
11 条	安全避難通路等	無停電運転保安灯	—
12 条	安全施設	格納容器スプレイライン逆止弁	—
14 条	全交流動力電源喪失対策設備	なし	斜線
16 条	燃料体等の取扱設備及び貯蔵設備	なし	斜線
17 条	原子炉冷却材圧力バウンダリ	なし	斜線
24 条	安全保護回路	なし	斜線

表1 監視操作機能を有する設計基準対象追加設備の抽出（3/3）

設置許可	設計基準対象追加設備の抽出	プラントの監視操作
26条 原子炉制御室等	酸素濃度・二酸化炭素濃度計	—
	取水ピット水位計	監視のみ
	潮位計	監視のみ
	津波監視カメラ	監視のみ
	構内監視カメラ	監視のみ
31条 監視設備	モニタリングポスト用データ伝送系（有線）	—
	モニタリングステーション用データ伝送系（有線）	—
	モニタリングポスト用データ伝送系（無線）	—
	モニタリングステーション用データ伝送系（無線）	—
	無停電電源装置	—
	3号炉環境監視盤	監視のみ
33条 保安電源設備	ディーゼル発電機燃料油貯油槽	監視のみ
	66kV開閉所（後備用）及び後備変圧器	監視操作
34条 緊急時対策所	緊急時対策所	—
	衛星電話設備	—
	無線連絡設備	—
	統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備	—
	酸素濃度・二酸化炭素濃度計	—
	データ表示端末	監視のみ
	データ収集計算機	—
	ERSS 伝送サーバ	—
35条 通信連絡設備	無線連絡設備	—
	携行型通話装置	—
	衛星電話設備	—
	データ収集計算機	—
	データ表示端末	監視のみ
	統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備	—
	ERSS 伝送サーバ	—

2. 新規制基準適合性申請において新たに設置計画している設計基準対象施設に係る追加設備の誤操作防止について

1. 項で整理した監視操作機能を有する設備について、表2のとおり誤操作防止に係る設計考慮事項を評価し、設置許可基準規則第10条第1項に適合していることを確認した。（技術基準に関する規則の解釈（別記－7）「原子炉制御室における誤操作防止のための設備面への要求事項」に照らし合わせて評価を実施）

表2 設計基準対象追加設備の誤操作防止について（1/4）

(1) 地下水排水設備

盤配置及び作業空間	独立盤であり、他作業との幅轍を回避できる設計とする。
盤面配置	タッチパネルによる表示及び必要に応じて専用の操作スイッチを設ける設計とする。
情報表示機能	機能又は情報のまとまりごとにグループ分けした画面表示を用いる設計とする。
警報機能	吹鳴、フリッカ、確認、点灯等、中央制御盤と同等の機能を設ける設計とする。
制御機能	タッチパネルによる機器の操作はポップアップ表示によるダブルアクション機能により非安全な操作ができない設計とし、操作スイッチを設ける場合は盤内に設置するか、保護カバーにより非安全な操作が出来ない設計とする。

（※今後設置予定の設備であり、設計計画を記載する）

(2) 津波監視カメラ

盤配置及び作業空間	監視カメラの機能を集約した独立パネル（「構内監視カメラ」と共用）であり、他操作による画面展開はない。
盤面配置	専用ディスプレイによる表示である。
情報表示機能	—
警報機能	—
制御機能	—

(3) 取水ピット水位計

盤配置及び作業空間	「循環水ポンプ停止インターロック」、「漏えい検知システム」と共用の盤であるが、運転操作を行うエリアに設置しており他作業との幅轍を回避できる配置となっている。
盤面配置	タッチパネルによる表示である。
情報表示機能	機能又は情報のまとまりごとにグループ分けした画面表示としている。
警報機能	吹鳴、フリッカ、確認、点灯等、中央制御盤と同等の機能としている。
制御機能	—

表2 設計基準対象追加設備の誤操作防止について（2/4）

(4) 潮位計

盤配置及び作業空間	独立パネルであり、他操作による画面展開はない。
盤面配置	専用ディスプレイによる表示である。
情報表示機能	—
警報機能	—
制御機能	—

(5) 循環水ポンプ自動停止インターロック

盤配置及び作業空間	「取水ピット水位計」、「漏えい検知システム」と共用の盤であるが、運転操作を行うエリアに設置しており他作業との輻輳を回避できる配置となっている。
盤面配置	タッチパネルによる表示及び専用の操作スイッチを設けている。
情報表示機能	機能又は情報のまとまりごとにグループ分けした画面表示としている。
警報機能	吹鳴、フリッカ、確認、点灯等、中央制御盤と同等の機能としている。
制御機能	操作スイッチは盤内に設置しており非安全な操作ができないようになっている。

(6) 水素濃度検出器

盤配置及び作業空間	独立盤であり、他作業との輻輳を回避できる配置となっている。
盤面配置	表示（警報）と指示計を盤面の見やすい位置に配置している。
情報表示機能	—
警報機能	吹鳴、点灯により警報発信を認識できる機能としている。
制御機能	—

(7) 火災受信機盤

盤配置及び作業空間	独立盤であり、他作業との輻輳を回避できる配置となっている。
盤面配置	専用ディスプレイによる表示及び専用の操作スイッチを設けている。
情報表示機能	機能又は情報のまとまりごとにグループ分けした画面表示としている。
警報機能	吹鳴、フリッカ、確認、点灯等、中央制御盤と同等の機能としている。
制御機能	スイッチ保護カバーにより非安全な操作ができないようになっている。

(8) ハロゲン化物消火設備

盤配置及び作業空間	独立盤であり、他作業との輻輳を回避できる配置となっている。
盤面配置	タッチパネル及び表示灯を盤面に設置している。
情報表示機能	消火対象区画ごとの表示としている。
警報機能	吹鳴、フリッカ、確認、点灯等、中央制御盤と同等の機能としている。
制御機能	手動での操作スイッチは手動起動盤内部に設置されており非安全な操作ができないようになっている。

表2 設計基準対象追加設備の誤操作防止について（3/4）

(9) 二酸化炭素消火設備

盤配置及び作業空間	独立盤であり、他作業との輻輳を回避できる配置となっている。
盤面配置	表示灯を盤面に設置している。
情報表示機能	消火対象区画ごとの表示としている。
警報機能	吹鳴、フリッカ、確認、点灯等、中央制御盤と同等の機能としている。
制御機能	手動での操作スイッチは手動起動盤内部に設置されており非安全な操作ができないようになっている。

(10) 煙検出装置（中央制御盤内）

盤配置及び作業空間	感知器単体で機能を発揮する設備であり、監視対象の盤内に設置している。
盤面配置	—
情報表示機能	—
警報機能	吹鳴により警報発信を認識できる機能としている。
制御機能	—

(11) 漏えい検知システム

盤配置及び作業空間	「取水ピット水位計」、「循環水ポンプ自動停止インターロック」と共用の盤であるが、運転操作を行うエリアに設置しており他作業との輻輳を回避できる配置となっている。
盤面配置	タッチパネルによる表示である。
情報表示機能	機能又は情報のまとまりごとにグループ分けした画面表示としている。
警報機能	吹鳴、フリッカ、確認、点灯等、中央制御盤と同等の機能としている。
制御機能	ポップアップ表示によるダブルアクション機能により非安全な操作ができないようになっている。

(12) 構内監視カメラ

盤配置及び作業空間	監視カメラの機能を集約した独立パネル（「津波監視カメラ」と共用）であり、他操作による画面展開はない。
盤面配置	専用ディスプレイによる表示である。
情報表示機能	—
警報機能	—
制御機能	—

表2 設計基準対象追加設備の誤操作防止について（4/4）

(13) 3号炉環境監視盤

盤配置及び作業空間	独立盤であり、他操作との幅轍を回避できる配置となっている。
盤面配置	専用ディスプレイによる表示及び記録計を設けている。
情報表示機能	—
警報機能	吹鳴、フリッカ、確認、点灯等、中央制御盤と同等の機能を持たせる設計とする。
制御機能	—

(14) ディーゼル発電機燃料油貯油槽

盤配置及び作業空間	貯油槽油量に関する警報を中央制御盤で確認できる設計としており、第10条第1項への適合性の評価は既設の中央制御盤と同様となる。
盤面配置	同上
情報表示機能	同上
警報機能	同上
制御機能	—

(15) 66kV開閉所（後備用）及び後備変圧器

盤配置及び作業空間	他操作との幅轍を回避できる設計とする。
盤面配置	盤面配置を操作性に留意した設計とする。
情報表示機能	状態表示、ミック表示等理解しやすい表示方法を用いる設計とする。
警報機能	吹鳴、フリッカ、確認、点灯等、中央制御盤と同等の機能を持たせる設計とする。
制御機能	保護カバーやインターロックにより非安全な操作ができない設計とする。

(※今後設置予定の設備であり、設計計画を記載する)

(16) データ表示端末

盤配置及び作業空間	独立パネルであり、他操作による画面展開はない。
盤面配置	専用ディスプレイによる表示である。
情報表示機能	—
警報機能	—
制御機能	—

現場操作の確認結果について

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に必要な操作（事故発生から冷温停止まで）について、設置変更許可申請添付十（安全解析）及び事故時操作手順書より抽出した（添付資料1参照）。また、新規制基準適合性に係る審査において必要な現場操作についても抽出した（添付資料2参照）。

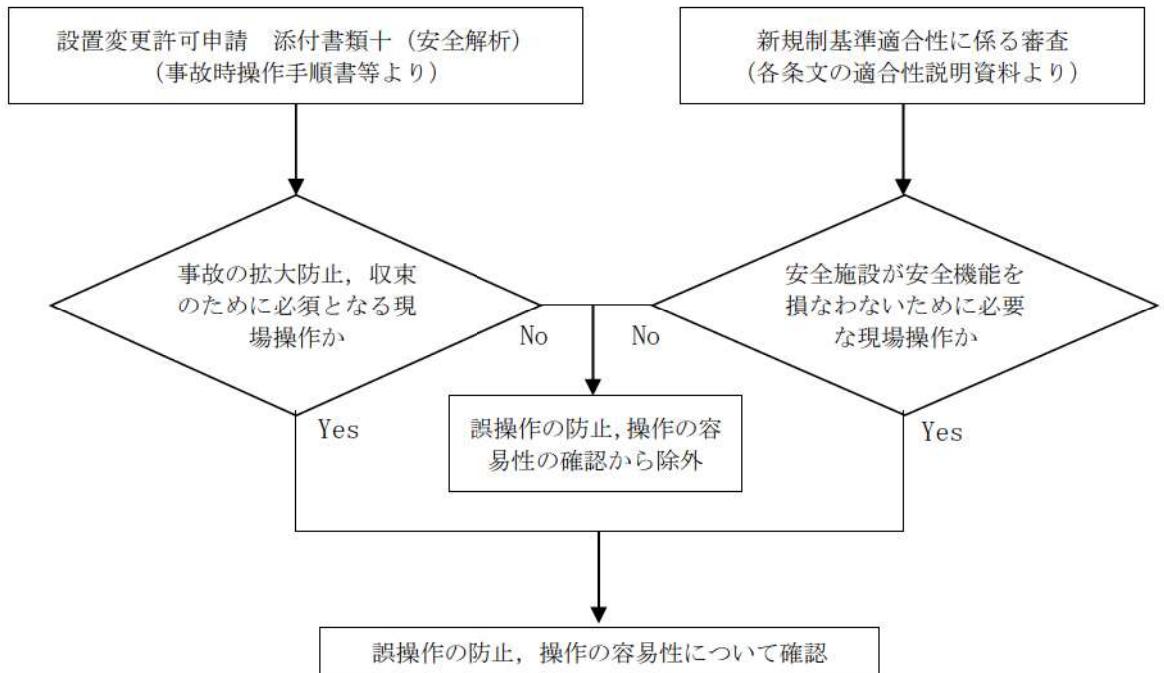


図 1 必要な現場操作の抽出フロー

抽出された必要となる現場操作に対して、操作容易性の評価結果を添付資料3に示す。

表 1 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-46/11)
■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
原子炉起動時ににおける制御棒の異常な引き抜き	事故直後の操作および事象の判別 原子炉トリップ処置	原子炉トリップ確認 所内電源及び外部電源受電状況確認	中央制御室	—
【原因】 原子炉の起動時に、制御棒駆動装置の故障、誤操作等により、制御棒クレスタが連続的に引き抜かれ、原子炉出力が上昇する。	1 次冷却材温度確認 主給水駆動弁、主給水バイパス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加圧器水位制御系確認 加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 1次冷却材ポンプ運転状態確認 中性子遮断弁プロック解除確認 中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子遮断域」 高温停止状態確認 トリップ原因調査	1 次冷却材温度確認 主給水駆動弁、主給水バイパス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加圧器水位制御系確認 加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 1次冷却材ポンプ運転状態確認 中性子遮断弁プロック解除確認 中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子遮断域」 高温停止状態確認 トリップ原因調査	中央制御室	—
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	事故直後の操作および事象の判別 原子炉トリップ処置	原子炉トリップ確認 タービントリップおよび発電機トリップ確認 所内電源及び外部電源受電状況確認	中央制御室	「表 3 プラント停止時の運転操作」参照
【原因】 原子炉の出力運転中に、制御棒駆動装置の故障、誤操作等により、制御棒クレスタが連続的に引き抜かれ、原子炉出力が上昇する。	1 次冷却材温度確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動捕給水ポンプ自動起動確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」 ・タービン動捕給水ポンプ駆動蒸気入口弁 A、B 「閉ロック」 主給水駆動弁、主給水バイパス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加圧器水位制御系確認 加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 タービンバイパス制御切替 ・タービンバイパス弁モード選択「Tavg 制御」→「主蒸気タイライン」 ・主蒸気タイライン圧力調整	1 次冷却材温度確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動捕給水ポンプ自動起動確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」 ・タービン動捕給水ポンプ駆動蒸気入口弁 A、B 「閉ロック」 主給水駆動弁、主給水バイパス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加圧器水位制御系確認 加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 タービンバイパス制御切替 ・タービンバイパス弁モード選択「Tavg 制御」→「主蒸気タイライン」 ・主蒸気タイライン圧力調整	中央制御室	—

表1 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-45/11)
■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き(つづき)	原子炉トリップ処置(つづき)	蒸気発生器への給水切替(補助給水→主給水) ・蒸気発生器水張制御「HAND・全閉」 ・電動主給水ポンプ出口流量制御「HAND・全開」 ・M/D FWP出口弁「閉ロック」 ・電動主給水ポンプ「入」 ・蒸気発生器水張制御「調整開放」 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「全閉」 ・蒸気発生器水張制御「AUTO」 ・電動補助給水ポンプ「切」 ・タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A、B「自動」 ・タービン動主給水ポンプ速度制御「HAND・MV」、操作出力値調整 ・T/D FWP出口弁「閉」 ・FWPT EH停止＆リセット「停止」	中央制御室	-
	1次冷却材ポンプ運転状態確認	中性子源領域プロック解除確認 ・中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」		-
	高温停止状態確認	トリップ原因の確認		-
	運転操作手順書に基づき冷温停止	「表3 プラント停止時の運転操作」参照		-
制御棒の落下及び不整合(制御棒落下(制御棒制御自動の場合))	原子炉制御系統の異常(制御棒落下)	落下制御棒および炉心分布の確認 ・制御棒位置確認(炉底位置表示、ステップカウンタ値、制御棒位置指示) ・炉心マーマータ確認 制御棒制御モード選択「手動」 タービン負荷調整	中央制御室	-
	【原因】 原子炉の出力運転中に制御棒駆動装置の故障等により、炉心に挿入されている制御棒グラスダの配置に異常が生じ、炉心内の出力分布が変化する。	運転操作手順書に基づき冷温停止		-
制御棒の落下及び不整合(制御棒落下(制御棒制御自動の場合))	事故直後の操作および事象の判別	「表3 プラント停止時の運転操作」参照		-
	原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様		-

表1 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-44/11)
 ■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
制御棒の落下及び不整合 (制御棒不整合)	原子炉制御系統の異常(制御棒不ぞろい)	落下制御棒および炉心分布の確認 ・制御棒位置確認(炉底位置表示、ステップカウンタ値、制御棒位置指示) ・炉心パラメータ確認 制御制御モード選択、「手動」 タービン負荷調整	中央制御室	—
【原因】 原子炉の出力運転中に制御棒駆動装置の故障等により、炉心に挿入されている制御棒グラスとの配置に異常が生じ、炉心内の出力分布が変化する。	運転操作手順書に基づき冷温停止	「表3 プラント停止時の運転操作」参照		
原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈(プラント起動時)	原子炉停止時緊急濃縮が必要な場合	「S R炉停止時中性子東高(N 3.1)」または「S R炉停止時中性子東高(N 3.2)」警報確認 格納容器内からの堪能指示 ・格納容器外への堪能ページシング ・格納容器堪能警報装置「入」 希釈停止 ・1次系補給水ポンプ「切」 ・1次系純水補給ライン流量制御弁「開」 ・体積制御タンク入口側補給弁「開」 ・体積制御タンク出口側補給弁「開」 緊急濃縮 ・ほう酸ポンプ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 ・ほう酸タンク循環ライン流量調節「調整開」 ・ほう酸ポンプ速度選択「高速」 ・ほう酸ポンプ「入」 ・原子炉補給水制御「切」 ・緊急ほう酸注入弁「開」 ・ほう酸注入完了後 ・緊急ほう酸注入弁「閉」 ・ほう酸ポンプ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 ・ほう酸タンク循環ライン流量調節「閉」 ・ほう酸ポンプ速度選択「低速」 ・ほう酸ポンプ「入」 未臨界状態確認 運転操作手順書に基づき冷温停止	中央制御室	「表3 プラント停止時の運転操作」参照

表1 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-43/11)
 ■：手順書で要されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
原子炉冷却材中のほう素の異常 (出力運転時(制御棒制衡自動の場合))	冷却材補給系の異常	「制御バシシクD制御棒挿入限界異常低」警報確認 希釈停止 ・1次系補給水ポンプ「切」 ・1次系純水補給ライン流量制御弁「閉」 ・体積制御タンク入口側補給弁「閉」 ・体積制御タンク出口側補給弁「閉」 緊急遮断 ・ほう酸ポンプ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 ・ほう酸タンク循環ライン流量調節「調整開」 ・ほう酸ポンプ速度選択「高速」 ・ほう酸ポンプ「入」 ・緊急ほう酸注入弁「開」 ほう酸注入完了後 ・緊急ほう酸注入弁「閉」 ・ほう酸ポンプ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「開」 ・ほう酸タンク循環ライン流量調節「閉」 ・ほう酸ポンプ速度選択「低速」 ・ほう酸ポンプ「入」 運転操作手順書に基づき冷温停止	中央制御室	—
原子炉の起動時又は出力運転中に、化学体積制御設備の故障、調操作等により、1次冷却材中に純水が注入され、1次冷却材中のほう素濃度が低下して反応度が添加される。	—	「表3 プラント停止時の運転操作」参照	—	—
原子炉冷却材中のほう素の異常 (出力運転時(制御棒制衡自動の場合))	事故直後の操作および事象の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様 「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様	—	—
原子炉冷却材流量の部分喪失 原子炉の出力運転中に1次冷却材を駆動する1次冷却材ポンプの故障等により、炉心の冷却材流量が減少する。	事故直後の操作および事象の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様 原子炉トリップ処置	—	—

表1 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-42/11)
 ■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
原子炉冷却材系の停止ループの誤起動	—	—	—	—
【原因】 1次冷却材ポンプ1台が停止しており、原子炉が部分負荷で運転中に、ポンプ制御系の故障、誤操作等により停止中のポンプが起動され、停止ループ中の比較的低温の冷却材が炉心に注入されて反応度が添加される。 外部電源喪失	事故直後の操作および事象の判別	原子炉トリップ確認 ターイントリップ及び発電機トリップ確認 所内電源及び外部電源の受電状況確認 ・ディーゼル発電機自動起動、受電確認 ・プラットフォームシステム作動機器の自動起動確認	—	—
【原因】 原子炉の出力運転中に送電系統又は所内主発電設備の故障等により外部電源が喪失する。	原子炉トリップ処置	1次冷却材温度確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動補助給水ポンプ自動起動確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」 ・タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A、B「開ロック」 主蒸気選択弁がし弁設定圧力変更 主給水制御弁、主給水バイパス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加圧器水位制御系確認 加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 ・ディーゼル発電機自動起動、受電確認	中央制御室	—
		中性子遮蔽域ロック解除確認 ・中性子遮蔽域ロック解除「出力領域」→「中性子遮蔽域」		
外部電源喪失（自然循環冷却）	BOSシーケンス信号リセット(A)、(B)操作器「リセット」 ・補機自動起動ブロック信号「リセット」 不要補機の停止、必要補機の再起動・復旧 ・使用燃料ピットポンプ「入」 ・タービン設備、発電機設備復旧 ・換気空調設備復旧	高温停止状態確認 不要補機の停止、必要補機の再起動・復旧 ・タービン設備、発電機設備復旧 ・換気空調設備復旧	加圧器遮断がし弁作動確認	

表1 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-41/11)
■:手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■:手順書で要求されている操作を現場で実施

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
外部電源喪失 (つづき) 却) (つづき)	外部電源喪失 (自然循環 冷却)	充てん抽出系統復旧 • 充てんライン流量制御「HAND・調整開」 • 抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「HAND・調整開」 • 抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「HAND・調整開」 • 抽出オリフィス出口C／V内側隔離弁「開」 • 抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「AUTO」 • 抽出オリフィス出口C／V内側隔離弁「閉」 • 抽出ライン非再生クーラ出口温度制御設定値変更 • 抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御設定値変更 • 抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「AUTO」 • 充てんライン流量制御「AUTO」	中央制御室	—
高温停止状態確認				
緊急濃縮				
		• ほう酸ポンプ「切」 • ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 • ほう酸タンク循環ライン流量調節「調整開」 • ほう酸ポンプ速度選択「高速」 • ほう酸ポンプ「入」 • 原子炉補給水制御「切」 • 緊急ほう酸注入弁「閉」 • ほう酸注入完了後 • 緊急ほう酸注入弁「閉」 • ほう酸ポンプ「切」 • ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「開」 • ほう酸タンク循環ライン流量調節「閉」 • ほう酸ポンプ速度選択「低速」 • ほう酸ポンプ「入」	中央制御室	—
1 次冷却系降温・降圧				
		• 加压器後備ヒータ「切ロック」 • 主蒸気逃がし弁制御「HAND・調整開」 • 補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」	現場 A/B10, 3m 中央制御室	代替措置により実施可能なため対象外
加压器補助スプレイ弁を使用する場合		• 加压器補助スプレイ弁「入」 • 加压器補助スプレイ弁を開く「開」	中央制御室	—
加压器逃がし弁を使用する場合		• 加压器逃がし弁を開く「開」	中央制御室	—
運転操作手順書に基づき冷温停止		「表3 プラント停止時の運転操作」参照		

表1 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-40/11)
■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
主給水流量喪失(外部電源喪失)	事故直後の操作および事象の判別			
【原因】 原子炉の出力運転中に、主給水泵ポンプ、復水ポンプ又は給水制御系の故障等により、すべての蒸気発生器への給水が停止する。	「外部電源喪失」と同様			—
蒸気負荷の異常な増加				—
【原因】 原子炉の出力運転中に、タービンバイパス弁、蒸気加減弁又は主蒸気逃がし弁の開閉操作により主蒸気流量が異常に増加し、1次冷却材の温度が低下して反応度が添加される。				—
2次冷却系の異常な減圧	事故直後の操作および事象の判別			
【原因】 原子炉の高温停止中に、タービンバイパス弁、主蒸気逃がし弁等の2次冷却系の弁が誤開放し、1次冷却材の温度が低下して反応度が添加される。				
余熱除去ポンプ	非常用炉心冷却設備作動信号「発信」確認 所内電源および外部電源の受電状況確認(非常用炉心冷却設備作動時) ・ディーゼル発電機自動起動確認			
主給水ポンプ停止確認	非常用炉心冷却設備自動起動確認 1次冷却材ポンプ停止確認			
主給水隔離作動確認	主給水隔離作動確認 原子炉格納容器隔離弁A(T信号)作動確認			
高圧注入ポンプ	電動補助給水ポンプおよびタービシン動補助給水ポンプ「起動」確認 高圧注入ポンプ「起動」確認 余熱除去ポンプ「起動」確認			
原子炉補機冷却水ポンプ	原子炉補機冷却水ポンプ「起動」確認			
原子炉補機冷却水ポンプ	原子炉補機冷却水ポンプ「起動」確認			
格納容器換気系隔離(V信号)	格納容器換気系隔離(V信号)「発信」確認			
制御用空気圧縮機	制御用空気圧縮機「起動」確認			
中央制御室換気系隔離(M信号)	中央制御室換気系隔離(M信号)「発信」確認			
主蒸気ライン隔離信号	主蒸気ライン隔離信号「発信」確認			
非常用炉心冷却設備注入系作動確認	非常用炉心冷却設備注入系作動確認			
補助給水流量確立確認	補助給水流量確立確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」			
1次冷却材ポンプ封水注入確認	1次冷却材ポンプ封水注入確認			
1次冷却材温度確認	1次冷却材温度確認			
蒸気発生器2次側の積えい確認	蒸気発生器2次側の積えい確認			
2次冷却材喪失	主蒸気逃がし弁閉止確認 ・主蒸気逃がし弁制御「H AND・閉」 健全蒸気発生器確認 破損蒸気発生器特定			

表1 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-39/11)
■:手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■:手順書で要求されている操作を現場で実施

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
2次冷却系の異常な観察(つづき)	2次冷却材喪失(つづき)	<ul style="list-style-type: none"> 破損蒸気発生器隔離 破損蒸気発生器の補助給水ポンプ出口流量調節弁「閉ロック」 破損蒸気発生器の補助給水ポンプ出口流量調節弁「閉ロック」 破損蒸気発生器の主蒸気隔離弁(A), (B)「閉」 破損蒸気発生器の主蒸気バイパス隔離弁(A), (B)「閉」 破損蒸気発生器の主蒸気逃がし弁制御「HAND・閉」 破損蒸気発生器側のタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気B(C)主蒸気ライン元弁「閉ロック」 破損蒸気発生器の主蒸気隔離弁上流ドレンライン隔離弁「閉」 破損蒸気発生器の主給水隔離弁「閉」確認 破損蒸気発生器の主給水バイパス制御弁「閉」確認 破損蒸気発生器の主給水バイパス制御弁「閉」確認 破損蒸気発生器の主給水張調節「閉」確認 破損蒸気発生器のプローダウンC/V外側隔離弁「閉」確認 破損蒸気発生器のプローダウン止め弁「閉」確認 破損蒸気発生器の蒸気発生器サンブルラインC/V外側隔離弁「閉」確認 サブクール度用1次冷却材温度切離ループ選択(高温側)「破損ループ側」 サブクール度用1次冷却材温度切離ループ選択(低温側)「破損ループ側」 サブクール度用1次冷却材圧力切離ループ選択「破損ループ側」 <p>健全蒸気発生器水位調整</p> <ul style="list-style-type: none"> 補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」 タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A, B「閉ロック」 <p>非常用炉心冷却設備動作信号リセット</p> <ul style="list-style-type: none"> ECS作動信号リセット(A), (B)「リセット」 原子炉格納容器隔離A(T信号)リセット(A), (B)「リセット」 <p>非常用炉心冷却設備動作状況確認</p> <ul style="list-style-type: none"> 余熱除去ポンプ「切」(停止可能と判断した場合) <p>燃料取替用水ピット水位確認</p> <p>非常用炉心冷却設備停止条件確認及び確立(格納容器外破断)</p> <p>非常用炉心冷却設備停止</p> <ul style="list-style-type: none"> 高压注入ポンプ「切」 余熱除去ポンプ「切」 <p>非常用炉心冷却設備再起動条件確認</p> <p>制御棒挿入状態確認</p>	中央制御室	—

表1 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-38/11)
■:手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■:手順書で要求されている操作を現場で実施

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
2次冷却系の異常な跳丸(つづき)	2次冷却材喪失(つづき)	<ul style="list-style-type: none"> 充てんライン流量制御「HAND・閉」 充てんラインC／V外側隔壁弁「開」 充てんラインC／V外側止め弁「開」 充てんライン流量制御「調整開」 体積制御タンク出口第1止め弁「開」 体積制御タンク出口第2止め弁「開」 充てんポンプ入口燃料取替用水ビット側入口弁A「閉」 充てんポンプ入口燃料取替用水ビット側入口弁B「閉」 抽出ライン第1止め弁「開」 抽出ライン第2止め弁「開」 抽出ライン格納容器外側隔壁弁「開」 抽出ライン非再生ケーラ出口圧力制御「HAND・調整開」 抽出ライン非再生ケーラ出口温度制御「HAND・調整開」 抽出オリフィス出口C／V内側隔壁弁「開」 抽出ライン非再生ケーラ出口圧力制御「AUTO」 抽出ライン非再生ケーラ出口温度制御「AUTO」 加圧器基準水位設定「HAND」、設定値変更 充てんライン流量制御「AUTO」 	中央制御室	—
		<p>1次冷却材冷却状況確認</p> <p>加圧器ヒータ投入</p> <ul style="list-style-type: none"> 加圧器後備ヒータ「入」 加圧器制御ヒータ「入」 <p>健全蒸気発生器水位確認</p> <p>所内電源および外部電源の受電状況確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ディーゼル発電機「停止」 <p>1次冷却材ポンプ再起動条件確認</p> <p>健全ループ1次冷却材ポンプ1台再起動</p> <ul style="list-style-type: none"> 加圧器スプレイ弁制御「HAND・閉」 加圧器スプレイ弁「開許可」 健全ループの1次冷却材ポンプ「入」 健全ループの1次冷却材ポンプオイルリフトボンブ「切ロック」 <p>1次冷却材ほう素濃度の確認および濃縮</p>		

表1 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-37/11)
■:手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■:手順書で要求されている操作を現場で実施

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
2次冷却系の異常な観察 (つづき)	2次冷却材喪失 (つづき)	<p>タービンバイパス系の使用</p> <ul style="list-style-type: none"> タービン第1段圧力低信号リセット(A), (B)「リセット」 タービンバイパス弁モード選択「T a v g 制御」→「主蒸気タイマーイン」 M S ラインE C C S 作動ロック&リセット(I)～(W)「プロック」 主蒸気ライン隔離信号リセット(A), (B)「リセット」 健全蒸気発生器の主蒸気バイパス隔離弁(A), (B)「開許可」 健全蒸気発生器の主蒸気バイパス隔離弁開度調節「開」 健全蒸気発生器の主蒸気隔離弁(A), (B)「開」 健全蒸気発生器の主蒸気バイパス隔離弁開度調節「閉」 健全蒸気発生器の主蒸気バイパス隔離弁(A), (B)「閉」 タービンバイパスインターロック(A), (B)「バイパス」 復水器スプレイ弁「開」 主蒸気タイライン圧力制御「調整開」 健全蒸気発生器の主蒸気逃がし弁制御「閉」 <p>健全蒸気発生器への給水切替 (補助給水→主給水)</p> <ul style="list-style-type: none"> 主給水制御「H A N D ・閉」 主給水バイパス制御「H A N D ・閉」 健全蒸気発生器主給水隔離弁「開」 M D F W P 出口弁「閉ロック」 電動主給水ポンプ出口流量制御「H A N D ・全開」 電動主給水ポンプ「入」 健全蒸気発生器の蒸気発生器水張制御「調整開」 補助給水ポンプ出口流量調節弁「全閉」 電動補助給水ポンプ「閉」 タービン運動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A, B「自動」 <p>中性子断熱城ブロック解除の確認</p> <ul style="list-style-type: none"> 中性子束記録計切替「出力録城」→「中性子断熱城」 <p>1次冷却系降温・降圧</p> <ul style="list-style-type: none"> 加压器後備ヒータ, 加压器制御ヒータ「切ロック」 主蒸気タイライン圧力制御「調整開」 加压器スプレイ弁「開許可」 加压器スプレイ弁制御「調整開」 <p>必要補機復旧</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用済燃料ピット冷却器補機冷却水入口弁「開」 使用済燃料ピット冷却器補機冷却水出口弁「開」 使用済燃料ピットポンプ「入」 予備側使用済燃料ピット冷却器補機冷却水入口弁「開」 <p>運転操作手順書に基づき冷温停止</p>	中央制御室	「表3 プラン停止時の運転操作」参照

表1 運転時の異常な過渡変化及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-36/11)
 ■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
蒸気発生器への過剰給水	事故直後の操作および事象 の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様		—
【原因】 原子炉の出力運転中に、給水制御系の故障、誤操作等により蒸気発生器への給水が過剰となり、1次冷却材の温度が低下して反応度が添加される。 負荷の喪失	事故直後の操作および事象 の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様		—
【原因】 原子炉の出力運転中に、外部電源系統又は蒸気タービンの故障等により、蒸気タービンへの蒸気流量が急減し原子炉圧力が上昇する。	事故直後の操作および事象 の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様		—
原子炉冷却材系の異常な減圧	事故直後の操作および事象 の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様		—
【原因】 原子炉の出力運転中に、1次冷却材の圧力制御系の故障等により、原子炉圧力が低下する。	事故直後の操作および事象 の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様		—
出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動	事故直後の操作および事象 の判別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様		—
【原因】 原子炉の出力運転中に、非常用炉心冷却設備が誤起動する。				

表2 設計基準事故及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-46/11)
■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
原子炉冷却材喪失（大破断、外部電源喪失）	事故直後の操作および事象の判別	原子炉トリップ確認 タービントリップおよび発電機トリップ確認 非常用炉心冷却設備動作信号「発信」確認 所内電源及び外部電源受電状況確認（非常用炉心冷却設備動作時） ・ディーゼル発電機自動起動、受電確認 非常用炉心冷却設備動作信号「停止」確認 1次冷却材ポンプ「停止」確認 主給水隔離動作の確認 原子炉格納容器隔壁A（T信号号）「発信」確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動補助給水ポンプ「起動」確認 高压注入ポンプ「起動」確認 余熱除去ポンプ「起動」確認 原子炉補機冷却水ポンプ「起動」確認 原子炉補機冷却海水ポンプ「起動」確認 原子炉格納容器換気隔壁離（V信号号）「発信」確認 制御用空気圧縮機「起動」確認 中央制御室換気隔壁（M信号号）「発信」確認 格納容器スプレイ作動信号号「発信」確認 原子炉格納容器隔壁B（P信号号）「発信」確認 非常用炉心冷却設備注入系動作確認 補助給水流量確立確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整閉」	中央制御室	-
【原因】 原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管あるいはこれに付随する機器の破損等により、1次冷却材が系外に流失し、炉心の冷却能力が低下する。		1次冷却材ポンプ封水注入確認 主蒸気逃がし弁制御系による除熱確認 ・主蒸気逃がし弁制御設定値変更 1次冷却材温度確認 格納容器内で1次冷却材の漏えい確認 1次冷却材内の1次冷却材の漏えい確認 ・主蒸気逃がし弁による除熱 ・主蒸気逃がし弁制御「HAND・全開」 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整閉」 ・タービン動補助給水ポンプ「緊急蒸気入口弁A、B」「閉ロック」 格納容器スプレイ作動状況確認 よう素除去薬品注入の停止およびpH調整剤注入 ・よう素除去薬品タンク注入A、Bライン止め弁「閉ロック」 ・pH調整剤貯蔵タンク注入A、Bライン第1弁「開」 ・pH調整剤貯蔵タンク注入A、Bライン第2弁「開」 ・よう素除去薬品タンク注入A、Bライン止め弁後弁「閉」 非常用炉心冷却設備停止条件成立性確認 低温再循環切替及びC/Nスプレイ再循環切替 ・低温再循環自動切替信号許可(A)、(B)「作動」 ECCS 作動信号リセット(A)、(B)「リセット」 所内電源受電状況確認	中央制御室	-
1次冷却材喪失		現場 A/B10, 3m	緊急性を要しない操作のため対象外	
低温配管再循環		中央制御室	-	
1次冷却材喪失				

表2 設計基準事故及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-45/11)
■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

設計基準事故	事象ベース	事故直後の操作および事象 の判別	事故対応中の主な操作項目	手順書要求 操作場所	備考
原子炉冷却材喪失（大破断、外 部電源喪失）(つづき)	1次冷却材喪失 (つづき)		必要補機復旧 ・使用済燃料ビット冷却器補機冷却水入口弁「開」 ・使用済燃料ビット冷却器補機冷却水出口弁「開」 ・使用済燃料ビットポンプ「入」 ・予備側使用済燃料ビット冷却器補機冷却水入口弁「開」	中央制御室	—
	高温配管再循環		高温再循環切替 ・余熱除去冷却器出口 C/N 内側車輪弁「閉」 ・A, C ループ高溫側低圧注入口 A/B ライン止め弁「閉」 ・高压注入ポンプ出口 C/V 内側連絡弁「閉」 ・高温高压注入 A/B ライン止め弁「開」	中央制御室	—
原子炉冷却材喪失（小破断、外 部電源喪失）	事故直後の操作および事象 の判別		運転操作手順書に基づき高温再循環による冷却系統	中央制御室	—
	【原因】 原子炉の出力運転中に原子炉冷 却材圧力バウンダリを構成する 配管あるいはこれに付随する機 器の破損等により、1次冷却材 が系外に流失し、炉心の冷却能 力が低下する。				
	1次冷却材喪失				
	低温配管再循環				
	1次冷却材喪失				
	高温配管再循環				
	原子炉冷却材流量の喪失	事故直後の操作および事象 の判別	原子炉トリップ確認 タービントリップおよび発電機トリップ確認 所内電源及び外部電源受電状況確認	中央制御室	—
	【原因】 原子炉の出力運転中に、1次冷 却材の流量が、定格出力時の流 量から自然循環流量にまで大幅 に減少する。	原子炉トリップ処置	1次冷却材温度確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動補助給水ポンプ自動起動確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」 ・タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁 A, B 「閉ロック」 主給水制御弁、主給水バイパス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加圧器水位制御系確認	中央制御室	—

表2 設計基準事故及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-44/11)
■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
原子炉冷却材流量の喪失(つづき)	原子炉トリップ処置(つづき)	加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認		
	タービンバイパス制御切替 ・タービンバイパス弁モード選択「Tavg制御」→「主蒸気タイライン」			
	・主蒸気タイライイン圧力調整			
	蒸気発生器への給水切替(補助給水→主給水) ・蒸気発生器水張制御「HAND・全閉」 ・電動主給水ポンプ出口流量制御「HAND・全開」 ・M/D FW P出口弁「開ロック」		中央制御室	
	・電動主給水ポンプ「入」 ・蒸気発生器水張制御「調整開」 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「全閉」 ・蒸気発生器水張制御「AUTO」 ・電動補助給水ポンプ「切」 ・タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A, B「自動」 ・タービン動主給水ポンプ速度制御「HAND・MV」, 操作出力値調整 ・T/D FW P出口弁「閉」 ・FW PT EH停止&リセット「停止」			
	1次冷却系の自然循環確認 中性子源領域ブロック解除確認 ・中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」 高温停止状態確認 トリップ原因の確認			
	運転操作手順書に基づき冷温停止	「表3 プラント停止時の運転操作」参照		
	事故直後の操作および事象の判別			
	【原因】 原子炉の出力運転中に、1次冷却材を駆動するポンプの回転軸が固着し、1次冷却材の流量が急激に減少する。	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様		
	【原因】 原子炉の出力運転中に、1次冷却材の回転軸が固着し、1次冷却材の流量が急激に減少する。			
主給水管破裂(外部電源喪失)	事故直後の操作および事象の判別	原子炉トリップ確認 タービントリップおよび発電機トリップ確認 非常用炉心冷却設備動作信号「発信」確認 所内電源および外部電源の受電状況確認(常用用炉心冷却設備動作時) ・ディーゼル発電機自動起動、受電確認 非常用炉心冷却設備動作機器確認 1次冷却材ポンプ停止確認 主給水隔離動作確認 原子炉格納容器隔壁A(T信号)作動確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動補助給水ポンプ「起動」確認 高压注入ポンプ「起動」確認	中央制御室	

表2 設計基準事故及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-43/11)
■: 手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■: 手順書で要求されている操作を現場で実施

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
主給水管破断（外部電源喪失） (つづき)	事故直後の操作および事象の判別 (つづき)	余熱除去ポンプ「起動」確認 原子炉補機冷却海水ポンプ「起動」確認 原子炉補機冷却海水ポンプ「起動」確認 格納容器換気系隔壁(V信号)「発信」確認 制御用空気圧縮機「起動」確認 中央制御室換気系隔壁(Mf信号)「発信」確認 主蒸気ライン隔壁信号「発信」確認 非常用恒心冷却装置備注水流量および蓄圧注入操作確認 補助給水ポンプ立地確認 • 補助給水ポンプ出入口流量調節弁「調整開」 1次冷却材ボンブ封水注入確認 主蒸気逃がし弁制御系による除熱確認 • 主蒸気逃がし弁制御設定値変更 1次冷却材温度確認 蒸気発生器2次側の漏えい確認 • 主蒸気逃がし弁制御「HAND・閉」 健全蒸気発生器確認 破損蒸気発生器特定 破損蒸気発生器隔壁 • 破損蒸気発生器の補助給水隔壁弁「閉ロック」 • 破損蒸気発生器の補助給水ポンプ出口流量調節弁「閉ロック」 • 破損蒸気発生器の主蒸気隔壁弁(A), (B)「閉」 • 破損蒸気発生器の主蒸気バイパス隔壁弁(A), (B)「閉」 • 破損蒸気発生器の主蒸気逃がし弁制御「HAND・閉」 • 破損蒸気発生器の主蒸気逃がし弁制御「HAND・閉」 • 破損蒸気発生器の主蒸気隔壁弁「閉」 • 破損蒸気発生器の主蒸気隔壁弁「閉」 • 破損蒸気発生器の主給水隔壁弁「閉」確認 • 破損蒸気発生器の主給水制御弁「閉」確認 • 破損蒸気発生器の主給水バイパス制御弁「閉」確認 • 破損蒸気発生器の蒸気発生器水張調節「閉」確認 • 破損蒸気発生器のプローダウンC／V外側隔壁弁「閉」確認 • 破損蒸気発生器のプローダウン止め弁「閉」確認 • 破損蒸気発生器の主蒸気隔壁弁「閉」 • サブクール度用1次冷却材温度切離ループ選択(高温側)「破損ループ側」 • サブクール度用1次冷却材温度切離ループ選択(低温側)「破損ループ側」 健全蒸気発生器水位調整 • 補助給水ポンプ出入口流量調節弁「調整開」	中央制御室	-
2次冷却材喪失				

表2 設計基準事故及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-42/11)
■: 手順書で要求されている操作を中央制御室で実施

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
主給水管破裂(外部電源喪失)(つづき)	2次冷却材喪失(つづき)	<p>非常用炉心冷却設備作動信号リセット(A), (B)「リセット」 • E C C S作動信号リセット(A), (B)「リセット」 • 原子炉格納容器隔壁A(C1信号)リセット(A), (B)「リセット」 • 6-A, 6-B母線電圧低信号リセット「リセット」 • 制御用空気Cヘッダ供給弁「開」 • 制御用空気原子炉格納容器内供給弁「開」</p> <p>非常用炉心冷却設備作動状況確認 • 余熱除去ポンプ「切」(停止可能と判断した場合)</p> <p>燃料取替用手ビット水位確認</p> <p>非常用炉心冷却設備停止条件確認及び確立</p> <p>非常用炉心冷却設備停止 • 高圧注入ポンプ「切」 • 余熱除去ポンプ「切」</p> <p>非常用炉心冷却設備再起動条件確認</p> <p>制御棒挿入状態確認</p> <p>充てん・抽出ライン復旧 • 高圧注入ポンプ封水注入ライン止め弁「開」確認 • 充てんライン流量制御「HAND・閉」 • 充てんラインC／V外側隔壁弁「開」 • 充てんラインC／V外側止め弁「開」</p> <p>1次冷却材ポンプ封水戻りオリフィスバイパス弁「開ロック」 • 1次冷却材ポンプ封水戻りオリフィスバイパス弁「開」 • 1次冷却材ポンプ封水戻りラインC／V外側隔壁弁「開」 • 1次冷却材ポンプ封水戻りオリフィスバイパス弁「開」解除 • 1次冷却材ポンプ封水注入流量制御「HAND・調整閉」 • 高圧注入ポンプ封水注入流量制御「AUTO」 • 充てんライン流量制御「調整閉」 • 体積制御タンク出口第1止め弁「閉」 • 体積制御タンク出口第2止め弁「閉」 • 充てんポンプ封水戻り燃料取替用水ピット側入口弁A「閉」 • 充てんポンプ封水戻り燃料取替用水ピット側入口弁B「閉」 • 抽出ライン第1止め弁「閉」 • 抽出ライン第2止め弁「閉」</p> <p>1次冷却材ポンプ封水注入流量制御「HAND・調整開」 • 抽出ライン格納容器外側隔壁弁「開」 • 抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「HAND・調整開」 • 抽出オリフィス出口C／V内側隔壁弁「開」 • 抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「AUTO」 • 抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「AUTO」 • 加压器基準水位設定変更 • 充てんライン流量制御「AUTO」</p> <p>1次冷却材冷却状況確認</p> <p>加压器ヒータ投入 • 加压器後備ヒータ「入」</p> <p>健全蒸気発生器水位確認</p> <p>所内電源および外部電源の受電状況確認</p>	中央制御室	-

表2 設計基準事故及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-41/11)

:手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 [] :手順書で要求されている操作を現場で実施

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
主給水管破裂(外部電源喪失) (つづき)	2次冷却材喪失(つづき)	1次冷却材ほう素濃度の確認および濃縮 中性子源領域プロック解除の確認 中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」 1次冷却系降温・降圧 ・加圧器後備ヒーダ「切ロック」 ・主蒸気逃がし弁制御「HAND・調整開」 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」	中央制御室	-
		加圧器補助スプレイ弁を使用する場合 ・ 加圧器補助スプレイ弁電源「人」 ・加圧器補助スプレイ弁を開放「開」 加圧器逃がし弁を使用する場合 ・加圧器逃がし弁を開閉「開」 運転操作手順書に基づき冷温停止	現場 A/B10, 3m 中央制御室	代替措置により実施可能のため対象外
主蒸気管破裂	事故直後の操作および事象 の判別 2次冷却材喪失	「2次冷却系の異常な減圧」と同様 「2次冷却系の異常な減圧」と同様	中央制御室	-
		「表3 プラント停止時の運転操作」参照		
制御棒飛び出し	事故直後の操作および事象 の判別 1次冷却材喪失 低温配管再循環 1次冷却材喪失 高温配管再循環			-
【原因】 原子炉の高溫停止時に、2次冷却系の破断等により、1次冷却材の温度が低下し、反応度が添加される。		「原子炉冷却材喪失(小破断)」と同様		
【原因】 原子炉の臨界界又は臨界近傍にあるときに、制御棒駆動系あるいは圧力ハーフシングルの破損等により制御棒クラスター1本が炉心外に飛び出し、急激な反応度の添加及び出力分布変化を生ずる。				
放射性气体廃棄物処理施設の破損	プロセスマニタ放射線レベル上昇(排気筒ガスマニタ)	排気筒ガスマニタ指示確認 ・格納容器給気ファンおよび排気ファン「切」 「排気筒ガスマニタ計数率高」インターロック作動確認	中央制御室	-
【原因】 気体廃棄物処理設備の一部が破損し、ここに貯留されていた気体状の放射性物質が環境に放出される。	運転操作手順書に基づき原因調査		中央制御室 現場	財産保護のための操作のため対象外

表2 設計基準事故及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-40/11)
■: 手順書で要求されている操作を現場で実施

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
蒸気発生器伝熱管破損（外部電源喪失）	事故直後の操作および事象の判別	原子炉トリップ確認 タービントリップおよび発電機トリップ確認 非常用原子炉冷却設備動作信号「発信」確認 所内電源および外部電源の受電状況確認（非常用原子炉冷却設備動作時） • ディーゼル発電機自動起動、受電確認 非常用原子炉冷却設備動作機器動作確認 1次冷却材ポンプ「停止」確認 主給水隔離動作確認 原子炉格納容器隔壁A(T信号)「発信」確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動補助給水泵ポンプ「起動」確認 高圧注入ポンプ「起動」確認 余熱除去ポンプ「起動」確認 原子炉補機冷却水ポンプ「起動」確認 原子炉補機冷却海水ポンプ「起動」確認 格納容器換気系隔壁(V信号)「発信」確認 制御用空気圧縮機「起動」確認 中央制御室換気系隔壁(M信号)「発信」確認 非常用原子炉冷却設備注入系動作確認 补助給水流量確立確認 • 补助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」 1次冷却材ポンプ封水注入確認 主蒸気逃がし弁制御系による除熱確認 • 主蒸気逃がし弁制御設定値変更 1次冷却材温度確認 蒸気発生器伝熱管の漏えい確認 放射線監視設備インテロック動作確認および復水器隔壁確認 破損蒸気発生器の特定 破損蒸気発生器の隔壁 • 破損蒸気発生器の主蒸気隔壁弁（A）、（B）「閉」 破損蒸気発生器の主蒸気隔壁弁「手動増益」	中央制御室	■ 現場 R/B 36.3m

表2 設計基準事故及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-39/11)
■: 手順書で要求されている操作を現場で実施
■: 手順書で要求されていない操作を現場で実施

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
蒸気発生器伝熱管破損（外部電源喪失）(つづき)	蒸気発生器伝熱管破損(つづき)	<ul style="list-style-type: none"> 破損蒸気発生器の隔壁 ・破損蒸気発生器の主蒸気バイパス隔壁弁 (A), (B)「閉」 ・破損蒸気発生器の主蒸気速がし弁制御「HAND・閉」 ・破損蒸気発生器側のタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気B (C) 主蒸気ライン元弁「閉ロータク」 ・破損蒸気発生器の隔壁弁「閉」 ・破損蒸気発生器の補助給水ボンブ出口流量調節弁「閉ロック」 ・破損蒸気発生器の主給水隔壁弁「閉」 ・破損蒸気発生器の主給水制御弁「閉」 ・破損蒸気発生器の主給水バイパス制御弁「閉」 ・破損蒸気発生器の蒸気発生器水張調節「閉」 ・破損蒸気発生器の主蒸気隔壁弁上流ドレンラインC／V外側隔壁弁「閉」 ・破損蒸気発生器の蒸気発生器サブラインC／V外側隔壁弁「閉」 確認 ・破損蒸気発生器のプローダウンC／V外側隔壁弁「閉」確認 ・破損蒸気発生器のプローダウン止め弁「閉」確認 ・サブクール度用 1 次冷却材温度切離ループ選択(高温側)「破損ループ側」 ・サブクール度用 1 次冷却材温度切離ループ選択(低温側)「破損ループ側」 ・サブクール度用 1 次冷却材圧力切離ループ選択「破損ループ側」 	中央制御室	-
		健全蒸気発生器による一次冷却材急速冷却 <ul style="list-style-type: none"> ・健全蒸気発生器の主蒸気速がし弁制御「HAND・全開」 ・健全蒸気発生器の主蒸気速がし弁制御「調整開」(目標温度到達後) 健全蒸気発生器水位調整 <ul style="list-style-type: none"> ・健全蒸気発生器の補助給水ボンブ出口流量調節弁「調整開」 		
		非常用新心冷却設備動作信号リセット(ト)および開通操作 <ul style="list-style-type: none"> ・E.C.C.S作動信号リセット(A), (B)「リセット」 ・原子炉格納容器隔壁A(T信号)リセット(A), (B)「リセット」 ・6-A, 6-B母線電圧低信号リセット(A), (B)「リセット」 ・制御用空気Cヘッダ供給弁「開」 ・制御用空気原子炉格納容器内供給弁「開」 		
		1次冷却系の減圧開始条件の確認 <ul style="list-style-type: none"> 1次冷却系の減圧 ・加压器逃がし弁「閉」 ・1次冷却材圧力が破損側主蒸気ライン圧力と平衡となれば、加压器逃がし弁「閉」 		

表2 設計基準事故及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-38/11)
■: 手順書で要求されている操作を現場で実施
■: 手順書で要求されていない操作を現場で実施

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
蒸気発生器伝熱管破損（外部電源喪失）(つづき)	蒸気発生器伝熱管破損(つづき)	先てんラインの復旧 ・高压注入ポンプ封水注入ライン止め弁「開」確認 ・先てんライン流量制御「HAND・閉」 ・先てんラインC／V外側隔離弁「開」 ・先てんラインC／V外側止め弁「開」 ・1次冷却材ポンプ封水戻りオリフィスバイパス弁「開ロック」 ・1次冷却材ポンプ封水戻りラインC／V外側隔離弁「開」 ・1次冷却材ポンプ封水戻りオリフィスバイパス弁「開ロック」解除 ・1次冷却材ポンプ封水注入流量制御「HAND・調整開」 ・高压注入ポンプ封水注入流量制御「HAND・調整閉」 ・先てんライン流量制御「AUTO」 非常用好心冷却設備停止条件確認おさよび確立 非常用好心冷却設備停止 ・高压注入ポンプ「切」 ・余熱除去ポンプ「切」 非常用好心冷却設備再起動条件確認 加圧器水位・圧力の維持	中央制御室	-
		先てんライン流量制御「調整開」 ・抽出ライン第1止め弁「開」 ・抽出ライン第2止め弁「開」 ・抽出ライン格納容器外側隔離弁「開」 ・抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「HAND・調整開」 ・抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「HAND・調整開」 ・抽出オリフィス出口C／V内側隔離弁「開」 ・抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「AUTO」 ・抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「AUTO」 加圧器基準水位設定変更 ・先てんライン流量制御「AUTO」 ・体積制御タンク出口第1止め弁「開」 ・体積制御タンク出口第2止め弁「開」 ・先てんポンプ入口燃料取替用水ヒッタ側入口弁A「開」 ・先てんポンプ入口燃料取替用水ヒッタ側入口弁B「開」 加圧器後備ヒータ「入」		

表2 設計基準事故及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理 (-37/11)

:手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 [■] :手順書で要求されている操作を現場で実施

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
蒸気発生器伝熱管破損（外部電源喪失）(つづき)	蒸気発生器伝熱管破損(つづき)	汚染拡大防止処置（中央制御室操作） <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気発生器細管漏えい時汚染拡大防止一括隔離「隔離」 ・SGブロー復水クリーフ冷却水貯留器戻り弁「閉」 ・SGブロー復水クリーフ冷却水ブロー弁「閉」 ・SGブロード貯塩用循環ポンプ「切ロック」 ・補助ボイラー「起動」 ・ほう酸回収装置「停止」 ・廃液蒸発装置「停止」 ・洗浄隆水蒸発装置「停止」 ・復水器スピルオーバー水位制御弁「HAND・閉」 ・非常用タービングランド蒸気元弁「閉」 ・アンモニア注入装置「停止」 ・希ヒドラジン注入装置「停止」 	中央制御室	—
汚染拡大防止処置（現場操作）		汚染拡大防止処置（現場操作） <ul style="list-style-type: none"> ・復水器スピルオーバー水位制御弁前弁「閉」 ・スチームコンバータ加熱蒸気1次圧力制御弁前弁「閉」 ・スチームコンバータ加熱蒸気元弁「閉」 ・グランド蒸気補助蒸気元弁「開」確認 ・グランド蒸気1次圧力制御弁前弁「閉」 ・プロダクション水質管理装置A、B、Cラインサンブル止め弁「閉」 ・イオンクロマトグラフ補助健管サンブル弁「閉」 ・プロダクション水海水放出A、Bライン止め弁「閉」 ・高圧第6給水加熱器出口サンブル水現場第1入口弁「閉」 ・高圧給水クリーンアップサンブル水貯1入口弁「閉」 ・A、B、C—蒸気発生器入口サンブル水入口弁「閉」 ・主蒸気サンブル水現場第1入口弁「閉」 ・復水ボンブ出口サンブル水フラッシュング弁「閉」 ・脱気器入口サンブル水入口弁「閉」 ・脱気器再循環ポンプ出口サンブル水入口弁「閉」 ・給水ブースタポンプ出口サンブル水集中第1入口弁「閉」 ・高圧第6給水加熱器出口サンブル水集中第1入口弁「閉」 ・主蒸気サンブル水集中第1入口弁「閉」 ・脱気器入口サンブル水入口弁「閉」 ・給水ブースタポンプ出口サンブル水入口弁「閉」 ・高圧第6給水加熱器出口サンブル水集中第1入口弁「閉」 ・主蒸気サンブル水集中第1入口弁「閉」 ・低圧給水加熱器ドレンサンブル水入口弁「閉」 ・高圧第6給水加熱器ドレンサンブル水入口弁「閉」 ・温水分分離器ドレンサンブル水入口弁「閉」 ・スチームコンバータ加熱蒸気ドレンサンブル水第1入口弁「閉」 ・A、B、C—蒸気発生器内水サンブル水第1入口弁「閉」 ・第1段温水分離加熱器ドレンサンブル水入口弁「閉」 ・第2段温水分離加熱器ドレンサンブル水第1入口弁「閉」 ・SGブロー熱回収フラッシュエタング蒸気サンブル水入口弁「閉」 ・貯塩塔入口母管サンプリングランダック入口弁「閉」 ・A、B、C、D、E—貯塩塔出日サンプリングランダック入口弁「閉」 	現場	現場 T/B 2.8m T/B 10.3m R/B 24.8m R/B 17.8m R/B 2.3m

表2 設計基準事故及びプラント停止・冷却に対する主要操作の整理（-36/11）
■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

設計基準事故	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
蒸気発生器伝熱管破損（外部電源喪失）（つづき）	蒸気発生器伝熱管破損（つづき） ・脱帽器出口管サブリングラック入口弁「開」 所内電源および外部電源の受電状況の確認	汚染拡大防止処置（現場操作）（つづき） ・脱帽器出口管サブリングラック入口弁「開」 T/B 10.3m	現場	緊急性を要しない操作のため対象外
	1次冷却材ほう素濃度の確認	中央制御室	—	—
	1次冷却材ほう素濃度の確認および濃縮 1次冷却材系圧力および被損蒸気発生器圧力調整 加圧器補助スプレイ弁を使用する場合 ・加圧器補助スプレイ弁電源「入」 ・加圧器逃がし弁を間欠「開」	現場 A/B 10.3m 中央制御室	代替措置により実施可能のため対象外	—
	加圧器逃がし弁を使用する場合 ・加圧器逃がし弁を開欠「開」 ・加圧器後備ヒータ「入」	—	—	—
	中性子源領域ブロック解除の確認 ・中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」	中央制御室	—	—
	健全蒸気発生器水位確認 ・健全蒸気発生器の補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」	—	—	—
	冷温停止に向けての1次冷却系冷却 ・健全蒸気発生器の主蒸気速が弁制御「調整開」	—	—	—
	必要補機復旧 ・使用済燃料ビット冷却器補機冷却水入口弁「開」 ・使用済燃料ビット冷却器補機冷却水出口弁「開」 ・使用済燃料ビットポンプ「入」 ・予備側使用済燃料ビット冷却器補機冷却水入口弁「開」	—	—	—
	運転操作手順書に基づき冷温停止	「表3 プラント停止時の運転操作」参照	—	—
燃料集合体の落下	「使用済燃料ビットエリニアモニタ、事故状況確認 モニタ線量当量率高」警報処置	使用済燃料ビットエリニアモニタ、事故状況確認 モニタ線量当量率高警報	中央制御室	—
【原因】 原子炉の燃料交換時に、何らかの理由によって燃料集合体が落下して破損し、放射性物質が環境に放出される。	排気管ガスマニタ指示確認 ・格納容器給気ファンおよび排気ファン「切」 「排気管ガスマニタ計数率高」インジケーター作動 燃料移送管仕切弁「開」	排気管ガスマニタ計数率高「切」 燃料移送管仕切弁「開」	現場 R/B 24.8m 中央制御室	緊急性を要しない操作のため対象外
	燃料取扱機事故時排気ファン隔離ダンバ電源「入」 アニエラス圧力制御HAND・開	燃料取扱機事故時排気ファン隔離ダンバ電源「入」 アニエラス圧力制御HAND・開	現場 A/B 10.3m 中央制御室	緊急性を要しない操作のため対象外
	アニエラス空気淨化ファン起動 ・アニエラス空気淨化ファン「入」 燃料取扱機事故時排気ライアン隔離ダンバ「開」 ・アニエラス空気淨化フィルタ用電気ヒータ「入」	—	—	—
可燃性ガスの発生	事象直後の操作および事象の判別 1次冷却材喪失 低温配管再循環 1次冷却材喪失 高温配管再循環	「原子炉冷却材喪失」と同様	—	—

表3 プラント停止時の運転操作 (-46/11)

■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
負荷降下前準備	補助蒸気切替 ・補助ボイラー「起動」 ・スチームコンバーダ「停止」	中央制御室 中央制御室 現場 T/B2.8mほか、	— 財産保護のための操作のため 対象外
高 pH→AVT 運転切替 ・復水装置バイパス運転→通常運転切替 ・復水器常用用水平位制御「HAND・閉」	中央制御室	—	
タービン設備準備 ・SGブローバーカス切替(水素→窒素) VCTカバーガス切替(窒素→水素)	中央制御室 現場 T/B2.8mほか、	財産保護のための操作のため 対象外	
体積制御タンク窒素供給弁「閉」 ・体積制御タンク水素供給弁「閉」	中央制御室	—	
体積制御タンク窒素供給弁「閉」 ・体積制御タンク水素供給弁「閉」 VCTガス置換(水素→窒素)	現場 A/B 17.8m 中央制御室 現場 A/B 17.8mほか、	財産保護のための操作のため 対象外	
加圧器ミキシング ・加圧器圧力制御モード選択「ミキシング」	中央制御室 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外	
負荷降下 発電機負荷下開始 ・ALR目標負荷設定変更 ・ALR負荷変化率設定変更 ・ALR制御モード選択「ALR使用」 ・ALRプログラム運転「ALR起動」 ・制御棒位置上げCRCSもう素濃度調整 発電機負荷7.5%(6.8~4.4W) ・復水装置塔目「停止」 ・LPDT常用水平位制御「HAND・閉」 ・LPDT常用水平位制御弁後弁「閉」	中央制御室	—	
発電機負荷5.0%(4.5~6MW) ・MSDT常用水平位制御「HAND・閉」 ・MSDT常用水平位制御弁後弁「閉」 ・MSDT常用水平位制御「AUTO」	現場 T/B 10.3m 中央制御室 現場 T/B 24.3m	財産保護のための操作のため 対象外	
発電機負荷4.0%(約3.6~5MW) ・HPH-6常用水平位制御弁後弁系統切替「閉」 ・1stMSSRD常用水平位制御弁後弁系統切替「閉」 ・2ndMSSRD常用水平位制御弁後弁系統切替「閉」	中央制御室	—	
発電機負荷3.5%(約3.1~9MW) ・「P-8以下1ループRC-S流量低原子炉トリップロック」点灯確認			

表3 プラント停止時の運転操作 (-45/11)

■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

分類	操作項目	手順書要求操作場所	備考
負荷降下(つづき)	発電機負荷 3 0%(約 27.4 MW) • A LR 制御モード選択「A LR 離外」 • PSS モード選択「A LR 離外」 • タービン動主給水ポンプ選度制御「HAND・MV」、操作出力値調整 • T/D FWP 出口弁「開」 • FWPT EH停止＆リセット「停止」 • 電動主給水ポンプ出口流量制御「HAND・全開」 • A LR 目標負荷設定変更 • A LR 負荷変化率設定変更 • A LR 制御モード選択「A LR 使用」 • A LR プログラム運転「A LR 運転」 発電機負荷 2.5%(2.8 MW) • 復水盤塗装 2 段目「停止」 • 脱気器加熱蒸気主蒸気圧力制御弁前弁「開」 加圧器基準水位手動設定 • 加圧器基準水位制御「HAND・SV」 • 充てんライン流量制御調整 制御棒制御系手動 • 「C-5 以下タービン出力低限制御棒自動引抜阻止」点灯確認 • 制御棒制御モード選択「手動」 • 制御棒操作または、ほう素濃度調整にて原子炉出力調整 発電機負荷 1.5%(約 1.37 MW) • A LR 制御モード選択「A LR 離外」 • A QR モード選択「除外」 タービンバイパス制御系切替 • タービン常1段圧力低信号リセット「リセット」 • タービンバイパス弁モード選択「Tavg制御」→「主蒸気タイライン」 • 主蒸気タイライン圧力制御「AUTO」 • 復水器スプレイ弁「開」 SG 給水切替(主給水→バイパス) • 主給水制御弁・バイパス弁自動切替「主弁→バイパス弁」 • 主給水制御弁・バイパス弁自動切替「開始」 • 主給水バイパス制御「AUTO」「調整閘」確認 • 主給水制御「HAND」「開」確認 • 主給水制御弁前弁「閉」 脱気器再循環ポンプ起動その他 • 脱気器再循環ポンプ「入」 • 脱気器再循環ポンプ出口弁「調整閘」 • 低圧クリーンアッシュプロローアン弁 A, B「調整閘」 • A LR 目標負荷設定変更 • A LR 負荷変化率設定変更 • A LR 制御モード選択「A LR 使用」 • A LR プログラム運転「A LR 運転」 高圧抽気マスタモード選択「手動」	中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外
		現場 R/B 31.1m	
		中央制御室	中央制御室
		現場 T/B 10.3m	財産保護のための操作のため 対象外
		現場 T/B 24.3m	
		中央制御室	

表3 プラント停止時の運転操作 (-44/11)

■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
負荷降下 (つづき)	発電機負荷 1 0 % (約 9 1 MW) ・「P - 1.3 以下タービン出力低原子炉トリップロック」点灯確認 発電機負荷 5% (約 4.6 MW) ・ALR 制御モード選択 「ALR除外」 原子炉出力 8% ・「P - 7 以下原子炉タービン出力低原子炉トリップロック」点灯確認		
発電機解列操作	発電機解列操作 ・復水ポンプ出口プローブ「調整開」 ・ロードリミッタ開度調節及び AVR 電圧調節にて発電機負荷調整 ・制御棒操作または、ほう素濃度調整にて原子炉出力調整 ・3 「切」 ・3 X 「切」	中央制御室	-
発電機解列後操作	発電機解列後操作 ・AVR モード選択 「界磁一定制御」 ・AVR 電圧調節 「減」操作、「設定値下限」点灯 ・4 1 E 「切」 ・界磁遮断器 「断路」 ・励磁機のスペースヒータ用電源 「入」 ・主蒸気止め弁高圧スティムリーキーク弁 (RH側, LH側) 「開」 ・主蒸気止め弁高圧スティムリーキーク弁 (RH側, LH側) 「閉」 ・低圧クリーンアッププローブ循環弁 「調整開」 ・低圧クリーンアッププローブ循環弁 「開」	現場 EL/B 17.8m 現場 T/B 17.8m 現場 T/B 17.8m 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外
脱気器降水管弁ヒドライジン注入	脱気器降水管弁ヒドライジン注入 ・軸受冷却水ポンプ吸入口ボンブ出口連絡弁 A 「開」 ・ヒドライジン注入ポンブ注入弁 A 「開」 ・脱気器降水管ヒドライジン注入弁 A 「開」 ・脱気器降水管注入 (N 2 H 4)弁 「開」 ・濃ヒドライジン注入ポンブ 「入」 ・濃ヒドライジン注入ポンブストロック調整 ・濃ヒドライジン注入ポンブストロック 「停止」 ・濃ヒドライジン注入ポンブストロック調整 ・濃ヒドライジン注入ポンブ 「切ロック」 ・ヒドライジン注入ポンブ出口連絡弁 A 「開」 ・脱気器降水管ヒドライジン注入弁 A 「開」 ・脱気器降水管注入 (N 2 H 4)弁 「開」 ・軸受冷却水ポンプ吸入口ボンブ 「停」 ・アンモニア注入ポンブストロック制御器 「手動」 ・アンモニア注入ポンブ回転速度調整 ・アンモニア注入ポンブ回転速度設定調整 ・アンモニア注入ポンブ 「切」 ・アンモニア注入装置 「停止」 ・高 pH / AVT 切替インダーロック 「解除」	現場 T/B 2.8m 現場 T/B 2.8m 現場 T/B 2.8m 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外
タービン停止操作	異常時事故時運転支援システム 「停止」 タービン停止操作 ・タービン EH 全弁閉 「全弁閉」 ・タービントリップ 「トリップ」	中央制御室	-

表3 プラント停止時の運転操作 (-43/11)

■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
タービン停止操作 (つづき)	<ul style="list-style-type: none"> ・第1段温分分離加熱器加熱蒸気元弁 「開」 ・MSR ウォームイングマスター制御モード選択 「手動」 ・2ndMSR 加熱蒸気温度制御 「HAND・MV」 ・第3抽気止戸弁 「開」 ・第4抽気止戸弁 「閉」 ・制御棒插入 (原子炉出力2～3%まで) 	現場 T/B 10.3m 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外
加圧器気相バージ	<ul style="list-style-type: none"> ・加圧器液相部サンプリングラインC／V内側隔離弁 「閉」 ・VCT 連続バージ実施 ・加圧器液相部サンプリングラインC／V内側隔離弁 「開」 ・サンブル冷却器下流減圧棒 「開」 ・サンブル冷却器下流減圧棒出口止め弁 「閉」 ・加圧器液相部バージラインC／V内側隔離弁 「開」 ・サンブル冷却器サンプリングラインC／V内側隔離弁 「閉」 ・加圧器液相部サンプリングラインC／V内側隔離弁 「開許可」 ・加圧器液相部サンプリングラインC／V内側隔離弁 「閉」 ・加圧器液相部サンプリングラインC／V内側隔離弁 「開」 ・サンブル冷却器下流減圧棒 「調整開」 ・サンブル冷却器下流減圧棒 「調整閉」 ・グランド蒸気1次圧力制御 「HAND・閉」 ・グランド蒸気1次圧力制御弁面弁 「閉」 ・非常用ターピングランド蒸気元弁 「閉」 ・脱気器加熱蒸気主蒸気圧力制御 「HAND」 ・脱気器加熱蒸気補助蒸気圧力制御 「開」 ・脱気器加熱蒸気主蒸気側圧力制御 「閉」 ・脱気器加熱蒸気主蒸気圧力制御弁前弁 「閉」 ・ターピン設備ドレン切替 ・低圧給水加熱器ドレンタンク常用用ブローバー弁 「開」 ・温分分離器ドレンタンク常用用ブローバー弁 「開」 ・HPH-6 常用位制御弁後弁系統切替 「ブローー」 ・1stMSRD常用水位制御弁後弁系統切替 「ブローー」 ・2ndMSRD常用水位制御弁後弁系統切替 「ブローー」 ・主蒸気管ドレン系統切替 「ブローー」 	現場 試料採取室 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外
タービン停止後操作	<ul style="list-style-type: none"> ・電動主給水ポンプ起動(T/D→M/D主給水ポンプ切替) ・電動主給水ポンプ出口流量制御 「HAND」 「閉」 ・電動主給水ポンプ「切ロック」 ・電動主給水ポンプ用給水ボースタポンプ 「入」 ・電動主給水ポンプ出口流量制御 「開」 SG給水切替 (バイパス→水張り) ・主給水バイпас制御 「HAND」 ・蒸気発生器水張制御 「調整開」 ・主給水バイパス制御 「閉」 ・蒸気発生器水張制御 「AUTO」 	現場 T/B 17.8m 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外

表3 プラント停止時の運転操作 (-42/11)

■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
タービン停止後操作(つづき)	T/D主給水ポンプ2台目停止(T/D→M/D主給水ポンプ切替) ・タービン動主給水ポンプ速度制御「HAND・MV」、操作出力値調整 ・T/D FW P出口弁「閉」 ・FWPT EH停止＆リセット「停止」	中央制御室	—
ターニング開始確認		中央制御室	—
サンプリング系統停止・他	主蒸気サンブル水手分析弁「閉」 ・高压第6給水加熱器出口 pH計入口弁「閉」 ・脱気器再循環ポンプ出口／給水ブースタポンプ出口／高压第6給水加熱器出口サンブル水ドレン濃度計入口弁「閉」 ・ル本浴仔機素濃度計入口弁「閉」 ・復水ポンプ出口／脱気器入口サンブル水溶存酸素濃度計入口弁「閉」 ・スチームコンバータ器内水サンブル水手分析弁「閉」 ・スチームコンバータ器内水／スチームコンバータ発生蒸気 pH計入口弁「閉」 ・脱気器入口サンブル水電気伝導率計入口弁「閉」 ・高压第6給水加熱器出口電気伝導率計入口弁(AV T)「閉」 ・高压第6給水加熱器出口電気伝導率計入口弁(Hp H)「閉」	現場 T/B 10.3m	財産保護のための操作のため 対象外
タービン回収ダンク水位制御弁前弁「閉」	プローダウン pH計入口弁「閉」 ・復水回収ダンク水位制御弁前弁「閉」	現場 R/B 24.8m 現場 T/B 2.8m	—
タービン設備補機停止	復水盤塩塔3塔目「停止」 ・復水泵ポンプ1台目「切」、「切ロック」 ・復水泵ポンプ1台目「切」、「切ロック」 ・軸受冷却水ポンプ出口弁「調整開」	中央制御室	—
タービン設備補機停止	軸受冷却水ポンプ1台目「切」 ・軸受冷却水ポンプ出口弁「開」 ・軸受冷却水ポンプドレンボンブ「開」 ・低圧給水加熱器ドレンボンブ「切ロック」 ・低圧給水加熱器ドレンボンブ「切ロック」 ・低圧給水加熱器ドレンボンブ「切ロック」 ・油清浄機抽水器入口弁「閉」 ・循環水泵ポンプ1台目停止	現場 T/B 2.8m	財産保護のための操作のため 対象外
高温停止操作	P-6ブロック解除(自動復帰)確認 ・NS31B「ハイバス」 ・NS32B「マイバス」 ・SR中性子東高原子炉トリップ設定値未満確認 ・NS31B「ノーマル」 ・NS32B「ノーマル」 ・中性子東記録計切替「出力領域」→「中性子流量域」	中央制御室	—

表3 プラント停止時の運転操作 (-41/11)

■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
高温停止操作 (つづき)	• ほう素濃度調整 • ほう酸ポンプ「切」 • ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 • ほう酸タンク循環ライン流量調節操作出力値調整 • ほう酸ポンプ速度選択「高速」 • ほう酸ポンプ「入」 • 原子炉補給水制御「切」 • 緊急ほう酸注入弁「開」	現場 A/B17.8m	財産保護のための操作のため 対象外
	• ほう酸注入完了後 • ほう酸ポンプエンチング水通水・停止 • 緊急ほう酸注入弁「閉」 • ほう酸ポンプ「切」 • ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「開」 • ほう酸タンク循環ライン流量調節「閉」 • ほう酸ポンプ速度選択「低速」 • ほう酸ポンプ「入」 • 緊急ほう酸注入ライン洗浄弁「調整開」、「閉」	中央制御室	—
	• ほう素濃度設定変更 • 原子炉補給水制御「入」 加圧器相部ハーフ停止	現場 A/B17.8m	財産保護のための操作のため 対象外
	• サンブル冷却器下流減圧弁「開」 • 加圧器相部サンブリッジラインC/V内側隔離弁「閉」 • 加圧器液相部サンブリッジラインC/V内側隔離弁「開許可」 • サンブル冷却器下流減圧弁「閉」 • サンブル冷却器下流減圧弁「閉」 • 加圧器相部ハーフ停止 • サンブル冷却器下流減圧出口止め弁「開」 • サンブル冷却器下流減圧弁「調整開」 • 加圧器液相部サンブリッジラインC/V内側隔離弁「閉」 • 加圧器液相部サンブリッジラインC/V内側隔離弁「開」 • サンブル冷却器サンブルフード入口弁「閉」	中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外
陽イオンデミ通水	高温停止状態確認 冷却材陽イオン脱塩塔通水流量の増加 • 冷却材陽イオン脱塩塔入口弁「開」 • 冷却材陽イオン脱塩塔通水流量絞り弁「調整開」	中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外
	現場 A/B17.8m	—	財産保護のための操作のため 対象外

表3 プラント停止時の運転操作 (-40/11)

■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
1次冷却系降温、降圧準備	加圧器ミキシング停止 抽出オリフィス1本停止 •充てんライン流量制御モード選択「通常」 •抽出オリフィス出口圧力制御設定値調整 •抽出オリフィス出口C/V内側隔離弁「閉」 •充てんライン流量制御操作出力値調整 •抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御設定値調整 •冷却材陽イオン脱塩塔通水流量校り弁「調整開」 制御用副閥棒各ペーン引抜（5ステップまで） •制御棒制御モード選択「CBA」 •制御棒「引抜」 •制御棒制御モード選択「CBB」 •制御棒「引抜」 •制御棒制御モード選択「CBC」 •制御棒「引抜」 •制御棒制御モード選択「CDC」 •制御棒「引抜」 •制御棒「引抜」	中央制御室	—
1次冷却系降温、降圧	加圧器アトサージ操作、加圧器スプレイ弁開許可 •加圧器圧力制御「HAND」 •加圧器後備ヒータ「入」 •加圧器圧力制御出力値調整 •加圧器制御ヒータ「切ロック」 •加圧器スプレイ弁「開許可」 ダーピンハイパス弁による1次冷却系降温 •主蒸気タイラバイン压カット錠「HAND」「調整開」 •タービンハイパスインターロック(A) (B) 「ハイパス」 加圧器スプレイ弁による1次冷却系降温 •加圧器スプレイ弁制御操作出力値調整 加圧器水位上昇操作 •充てんライン流量制御操作出力値調整 •加圧器基準水位制御設定値変更 •充てんライン流量制御「AUTO」	中央制御室	—
ECCSプロックおよびCMF除外	ECCS作動プロック •加圧器ECCS作動信号ブロック&リセット(1), (II), (III), (IV)「ブロック」 •M.SライズECCS作動信号ブロック&リセット(1), (II), (III), (IV)「ブロック」 CMF除外 •CMF対策盤ハイパス「除外」	抽出オリフィス追加	抽出オリフィス追加 •抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「HAND」, 操作出力値調整 •抽出オリフィス出口C/V内側隔離弁「開」 •抽出ライン非再生クーラ出口温度制御「AUTO」
蓄圧タンク隔離	蓄圧タンク隔離 •蓄圧タンク出口弁「閉ロック」		

表3 プラント停止時の運転操作 (-39/11)

■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

分類	操作項目	手順書要求操作場所	備考
抽出ラインの冷却	抽出ラインの冷却 ・非再生クーラー出口温度プログラムモード選択「低温」 ・非再生クーラー出口温度プログラム「入」	中央制御室	—
余熱除去系使用準備	原子炉補機冷却海水ポンプ追加起動（2台→3台） ・B (A) - 原子炉補機冷却海水ポンプ出口弁「微開」 ・B (A) - 原子炉補機冷却海水ポンプ「入」 ・B (A) - 原子炉補機冷却海水ポンプ出口弁「開」	循環水ポンプ建屋	財産保護のための操作のため 対象外
原子炉補機冷却海水ポンプ追加起動（2台→3台） 余熱除去冷却器冷却水通水 余熱除去冷却器補機冷却水出口弁「開」 ・A - 余熱除去冷却器補機冷却水ポンプ追加起動（3台→4台） ・B (C) - 原子炉補機冷却海水ポンプ出口弁「微開」 ・D (C) - 原子炉補機冷却海水ポンプ「入」 ・D (C) - 原子炉補機冷却海水ポンプ出口弁「開」	中央制御室	—	
原子炉補機冷却海水ポンプ追加起動（3台→4台） 余熱除去冷却器冷却水通水 余熱除去冷却器補機冷却水出口弁「開」 ・B, D (A, C) - 原子炉補機冷却海水ポンプ電解液供給元弁「開」 ・B, D (A, C) - 原子炉補機冷却海水ポンプ出口ライン海水電解液注入流量調整 ・海水電解装置整流器出力電流調整	循環水ポンプ建屋	財産保護のための操作のため 対象外	
低温過加工防護事前処置	低温過加工防護事前処置 ・高压注入ボンブ「切ロック」	中央制御室	—
余熱除去系加圧	1次冷却系温度、圧力保持 ・加压器スライブ弁制御操作出力値調整 ・主蒸気タイライン圧力制御操作出力値調整 A - 余熱除去系統加圧 ・A - 余熱除去ボンブ「切ロック」 ・A - 余熱除去ボンブ入口C／V内側隔離弁電源投入	中央制御室	緊急性を要しない操作のため 対象外
B - 余熱除去系統加圧 ・B - 余熱除去ボンブ「切ロック」 ・B - 余熱除去ボンブ入口C／V内側隔離弁電源投入	現場 A/B10, 3m	—	

表3 プラント停止時の運転操作 (-38/11)

■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
余熱除去系加圧 (つづき)	<ul style="list-style-type: none"> • B-余熱除去ポンプRWP／再循環サンプ側入口弁「閉」 • 余熱除去BラインC／V外側隔離弁「閉」 • 低圧抽出Bライン弁「開」 • 余熱除去ポンプミニフロー弁「強制開」 • 低圧抽出ライン流量調節操作出力値調整 • 低圧抽出Bライン弁「閉」 • B-余熱除去ポンプ入口C／V内側隔離弁「開」 • 余熱除去ポンプ入口「閉」 • B-余熱除去冷却器出口流量調節操作出力値「下限」 		
余熱除去系ウォーミング	<p>A系統ウォーミング</p> <ul style="list-style-type: none"> • A-余熱除去ポンプ「入」 • A-余熱除去ポンプミニフロー弁「自動」 • 余熱除去AラインC／V外側隔離弁「閉」 • 抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御弁「HAND」 • 低圧抽出Aライン弁「開」 • 低圧抽出ライン流量調節、抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御操作出力値調整 • C, B, A-抽出オリフィス出口C／V内側隔離弁「閉」 • 充てんライン流量制御操作出力値調整 • 余熱除去Aラインウォーミング指令「許可」 • 余熱除去Aラインウォーミングプログラム「起動」 • 余熱除去Aラインウォーミング指令「除外」 • 低圧抽出ライン流量調節前、抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御操作出力値調整 • 充てんライン流量制御操作出力値調整 <p>B系統ウォーミング</p> <ul style="list-style-type: none"> • B-余熱除去ポンプ「入」 • B-余熱除去ポンプミニフロー弁「自動」 • 余熱除去BラインC／V外側隔離弁「閉」 • 余熱除去Bラインウォーミング指令「許可」 • 余熱除去Bラインウォーミングプログラム「運転」 • 余熱除去Bラインウォーミング指令「除外」 • 低圧抽出ライン流量調節、抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御操作出力値調整 • 充てんライン流量制御操作出力値調整 	中央制御室	
加圧器気相消滅	<p>加圧器気相消滅</p> <ul style="list-style-type: none"> • 充てんライン流量制御操作出力値調整 • 加圧器スプレイ弁制御操作出力値調整 • 抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御操作出力値調整 • 充てんライン流量制御操作出力値調整 • 加圧器後備ヒータ「切ロック」 • 抽出モード選択「通常」→「低圧」 • 抽出ライン非再生冷却器出口圧力制御「AUTO」 • 加圧器スプレイ弁制御操作出力値調整 		

表3 プラント停止時の運転操作（-37/11）

■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

分類	操作項目	手順書要求 操作場所	備考
加圧器気相バージ停止	加圧器気相バージ停止 ・サンブル冷却器下流減圧弁「閉」 ・加圧器気相部サンブリンクラインC／V内側隔離弁「閉」 バージライン復旧および押出しへ ・加圧器気相部サンブリンクラインC／V内側隔離弁「開」 ・加圧器液相部サンブリンクラインC／V内側隔離弁「閉許可」 ・サンブル冷却器下流減圧弁「調整開」→「閉」 ・加圧器気相部バージライン絞り弁「閉」 ・サンブル冷却器下流減圧器出口止め弁「閉」 ・サンブル冷却器下流減圧弁「調整開」 ・サンブル冷却器下流減圧弁「V内側隔離弁」 ・加圧器液相部サンブリンクラインC／V内側隔離弁「閉」 ・サンブル冷却器側入口弁「閉」	現場 試料採取室 中央制御室	財産保護のための操作のため 対象外
タービンバイパス弁→RHR S負荷切替	タービンバイパス弁→余熱除去系負荷切替 ・主蒸気タイライン圧力制御操作出力値調整 ・余熱除去冷却器出口流量調節操作出力値調整 ・復水器スプレイ弁「自動」 ・タービンバイパスインシーターロック(A) (B) 「オフ」	中央制御室	—
1次冷却系降温再開 工安系補機の電源開放	1次冷却系降温再開 余熱除去冷却器出口流量調節操作出力値調整 蓄圧タンク出口弁電源開放	現場 A/B 10, 3m	財産保護のための操作のため 対象外
最大浄化流量の確保	冷却材混床式脱塩塔2塔通水 ・冷却材混床式脱塩塔出口弁「閉」 ・冷却材混床式脱塩塔入口弁「閉」 ・冷却材陽イオン貯槽通水流量統り弁「閉」 ・体積制御ダンク入口プレイライン連結弁「閉」	現場 A/B 17, 8m	財産保護のための操作のため 対象外
過圧防護モード切替	充てんポンプ(1台→2台) ・充てんライン流量制御操作出力値調整 ・充てんライン非再生クーラ出口圧力制御設定値調整 ・抽出ラインモード切替	中央制御室	—
モード5到達	過圧防護モード切替 モード5到達 ・バーミッシュ表示灯「B-過圧防護設備低圧モード選択可」点灯確認 ・過圧防護設備モード選択 ・バーミッシュ表示灯「A-過圧防護設備低圧モード選択可」点灯確認 ・過圧防護設備モード選択(A)「低圧」	中央制御室	—
1次冷却系温度 80°C 到達	モード5到達 ・格納容器スプレイボンブ「切ロック」 ・よう素除去薬品タンク注入A, Bライン止め弁「閉ロック」 ・格納容器スプレイ冷却器出口C／V外側隔離弁「閉ロック」 1次冷却系温度 80°C 到達 ・余熱除去冷却器出口流量調節操作出力値調整 ・体積制御ダンク水位制御設定値調整	中央制御室	—

表3 プラント停止時の運転操作（-36/11）

■：手順書で要求されている操作を中央制御室で実施 ■：手順書で要求されている操作を現場で実施

分類	操作項目	手順書要求操作場所	備考
主蒸気隔壁	主蒸気バイパス隔壁弁開度調節操作出力値調整 • 主蒸気バイパス隔壁弁「閉」 • 主蒸気隔壁弁制御用空気供給弁「閉」 • 主蒸気隔壁弁(Aトレン)電源開放 • 主蒸気隔壁弁(Bトレン)電源開放 • 主蒸気バイパス隔壁弁制御用空気供給弁「閉」 • 主蒸気バイパス隔壁弁(Aトレン)電源開放 • 主蒸気バイパス隔壁弁(Bトレン)電源開放 • 主蒸気隔壁弁増し締め • 主蒸気サンプリング元弁「閉」 • 主蒸気止め弁上流ドレントラップバイパス弁「閉」	中央制御室	—
補助給水ポンプ待機除外	補助給水ポンプ待機除外 • 補助給水隔壁弁「閉ロック」 • タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気B, C主蒸気ライン元弁「閉ロック」 • タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A, B「閉ロック」 • タービン動補助給水ポンプ非常用油ポンプ「切ロック」 • タービン動補助給水ポンプ補助油ポンプ「切ロック」 • 電動補助給水ポンプ「切ロック」	中央制御室	—
	電動補助給水ポンプ電源開放	現場	A/B 10, 3m 財産保護のための操作のため 対象外

添付資料 2

表 1 新規制基準適合性に係る審査における必要な現場操作

条文	操作項目	概要
第一条「適用範囲」	対象外	—
第二条「定義」	対象外	—
第三条「設計基準対象施設の地盤」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第四条「地震による損傷の防止」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第五条「津波による損傷の防止」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第六条「外部からの衝撃による損傷の防止」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第七条「発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第八条「火災による損傷の防止」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第九条「溢水による損傷の防止等」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第十条「誤操作防止」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第十一条「安全避難通路等」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第十二条「安全施設」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第十三条「運転時の異常な過都変化及び設計基準事故の拡大の防止」	今回申請対象外	—
第十四条「全交流動力電源喪失対策設備」	全交流動力電源喪失時の現場操作	全交流動力電源喪失時に代替非常用発電機から受電するまでの間、現場にて、2次冷却系強制冷却のための主蒸気逃がし弁操作、代替非常用発電機からの給電操作及びディーゼル発電機復旧操作を行う。
第十五条「炉心等」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第十六条「燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第十七条「原子炉冷却材圧力バウンダリ」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第十八条「蒸気タービン」	今回申請対象外	—
第十九条「非常用炉心冷却設備」	今回申請対象外	—
第二十条「一次冷却材の減少分を補給する設備」	今回申請対象外	—
第二十一条「残留熱を除去することができる設備」	今回申請対象外	—
第二十二条「最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備」	今回申請対象外	—
第二十三条「計測制御系統施設」	今回申請対象外	—
第二十四条「安全保護回路」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第二十五条「反応度制御系統及び原子炉制御系統」	今回申請対象外	—
第二十六条「原子炉制御室等」	中央制御室外原子炉停止操作	中央制御室において操作が困難な場合、中央制御室外原子炉停止装置にて、トリップ後の発電用原子炉を高温停止状態から低温停止状態に移行させる操作を行う。

条文	操作項目	概要
第二十七条「放射性廃棄物の処理施設」	今回申請対象外	—
第二十八条「放射性廃棄物の貯蔵施設」	今回申請対象外	—
第二十九条「工場等周辺における直接ガンマ線等からの防護」	今回申請対象外	—
第三十条「放射線からの放射線業務従事者の防護」	今回申請対象外	—
第三十一条「監視設備」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第三十二条「原子炉格納施設」	今回申請対象外	—
第三十三条「保安電源設備」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第三十四条「緊急時対策所」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第三十五条「通信連絡設備」	安全施設が安全機能を損なわないために必要な現場操作なし	—
第三十六条「補助ボイラー」	今回申請対象外	—

1. 蒸気発生器伝熱管破損時における主蒸気隔離弁増し締め操作

(1) 設備概要

各主蒸気管に主蒸気隔離弁を設けており、主蒸気管破断や蒸気発生器伝熱管破損の事故発生時に破損側の設備を隔離できる設計としている。主蒸気隔離弁の操作は中央制御室から遠隔にて実施することが可能であるが、主蒸気隔離弁の閉止機能の信頼性向上を図るため、閉弁操作後、現場で同弁を増締めすることができる設計としている。

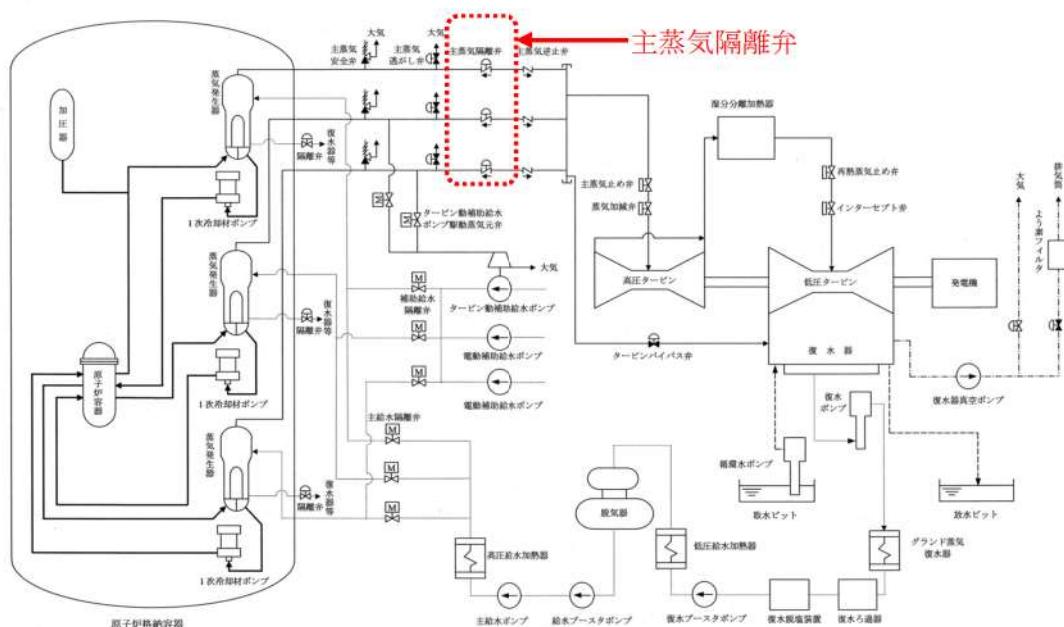


図 1 1 次及び 2 次冷却設備系統概略図

(2) 必要となる操作の概要

蒸気発生器伝熱管破損時に 2 次冷却系への放射性物質の拡散を回避するため、破損側蒸気発生器につながる主蒸気隔離弁を中央制御室での遠隔操作により閉止する。主蒸気隔離弁の閉止機能の信頼性向上を図るために、閉弁操作後現場で同弁を増締めすることとしている。

(3) 操作容易性の評価結果

a. 想定される環境条件

本事象は、設置変更許可申請書添付書類十の「蒸気発生器伝熱管破損」における拡大防止対策として実施する操作である。

現場操作が必要となる起因事象として、地震、津波、設置許可基準規則第 6 条に示す設計基準事象、内部火災、内部溢水、運転時の異常な過渡変化、設計基準事故を想定する。これらの起因事象と同時にたらされる環境条件については以下の通り。

- ・火災に伴う炎、煙の発生及び温度上昇（起因事象：内部火災）
- ・溢水に伴う水位、温度、線量上昇、化学薬品、照明喪失、感電、漂流物（起因事象：内部溢水）
- ・余震（起因事象：地震）
- ・照明等の所内電源の喪失（起因事象：地震、竜巻、風（台風）、積雪、落雷、外部火災、火山の影響、降水（豪雨（降雨）），生物学的事象）
- ・ばい煙又は有毒ガスの発生（起因事象：外部火災）
- ・落下火碎物（起因事象：火山）
- ・凍結（起因事象：凍結）

b. 操作場所の評価（アクセス性含む）

①火災に伴う炎、煙の発生及び温度上昇による操作性への影響

主蒸気管室の耐震Sクラス機器は、耐震を考慮した設計であり、地震が発生した場合でも、火災が発生することはない。また主蒸気管室及びアクセスルートは、耐震性を有する建屋であり、火災防護対策を実施していることから、早期の火感知及び消火が可能である。

②溢水に伴う水位、温度、線量上昇、化学薬品、照明喪失、感電、漂流物による操作性への影響

アクセスルートにおける溢水水位を歩行に支障のない水位に抑える等により、溢水に伴う現場操作への影響はない。

③余震による操作性への影響

運転員は地震が発生した場合、操作を中止し安全確保に努める。

④照明等の所内電源の喪失

外部電源喪失時においても、現場及びアクセスルートの照明は、ディーゼル発電機から給電され、機能が喪失しない設計とする。

⑤ばい煙又は有毒ガスの発生による建屋内環境への影響及び降下火碎物による建屋内環境への影響

外気取入口を行っている換気空調設備は、外気取入口にフィルタを設置しているため、ばい煙又は降下火碎物による建屋内環境への影響はない。また、空調ファンを停止し、外気取入を遮断することから建屋内環境への影響はない。

⑥凍結による建屋内環境への影響

換気空調設備により環境温度が維持されるため、建屋内環境への影響はない。

c. 操作内容の評価

主蒸気隔離弁増し締め操作を実施する際は、当該弁で状態を確認できることにより、操作が実施されたことの確認は現場にて容易に可能な設計とする。

なお、現場において操作を行う弁に付設された機器名称・機器番号が記載された銘板と使用する手順書に記載されている機器名称・機器番号を照合し、操作対象であることを確認してから操作を行うことで、誤操作防止を図る。

2. 全交流動力電源喪失時の現場操作

(1) 設備概要

ディーゼル発電機の2系統の設備は、1系統の故障が他のすべての系統に波及しないよう、それぞれ区画されたエリアに分離又は位置的分散を図るように配置する設計とする。空調系や冷却系についてもそれぞれ異なる系統から供給しており、1系統の空調系や冷却系の故障が他の系統に影響を及ぼさないよう設計しているが、何らかの要因により全交流動力電源喪失が発生した場合に備えて、対応手順を整備している。

以下にディーゼル発電機の系統構成を示す。

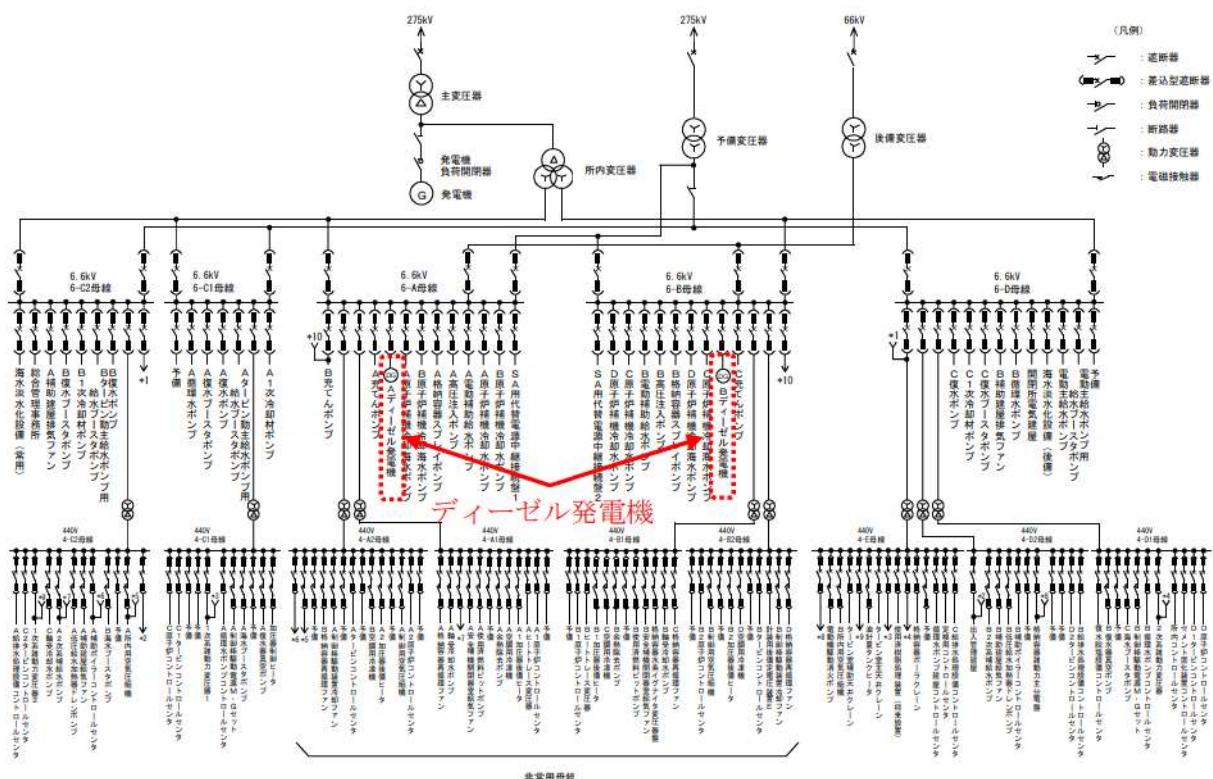


図2 所内单線結線図

(2) 必要となる操作の概要

全交流動力電源喪失時で、ディーゼル発電機の中央制御室での起動操作に失敗した場合は、以下の現場操作を実施する。

- ① 2次冷却系強制冷却のための主蒸気逃がし弁操作
- ② 代替非常用発電機からの給電操作
- ③ ディーゼル発電機復旧操作

なお、重大事故等時の対応として、以下の現場操作を必要とする。

- ・全交流動力電源喪失時における安全補機開閉器室（原子炉補助建屋T.P. 10.3m）での負荷抑制操作

(3) 操作容易性の評価結果

a. 想定される環境条件

本事象は、設置許可基準規則第14条「全交流動力電源喪失対策設備」に関する適合状況説明資料において、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が代替非常用発電機から開始されるまでに必要とする操作である。

現場操作が必要となる起因事象として、地震、津波、設置許可基準規則第6条に示す設計基準事象、内部火災、内部溢水、運転時の異常な過渡変化、設計基準事故を想定する。これらの起因事象と同時にたらされる環境条件については以下の通り。

- ・火災に伴う炎、煙の発生及び温度上昇（起因事象：内部火災）
- ・溢水に伴う水位、温度、線量上昇、化学薬品、照明喪失、感電、漂流物（起因事象：内部溢水）
- ・余震（起因事象：地震）
- ・照明等の所内電源の喪失（起因事象：地震、竜巻、風（台風）、積雪、落雷、外部火災、火山の影響、降水（豪雨（降雨）），生物学的事象）
- ・ばい煙又は有毒ガスの発生（起因事象：外部火災）
- ・降下火碎物（起因事象：火山）
- ・凍結（起因事象：凍結）

b. 操作場所の評価（アクセス性含む）

①火災に伴う炎、煙の発生及び温度上昇による操作性への影響

主蒸気管室、安全補機開閉器室、ディーゼル発電機室の耐震Sクラス機器は、耐震を考慮した設計であり、地震が発生した場合でも、火災が発生することはない。また主蒸気管室、安全補機開閉器室、ディーゼル発電機室及びアクセスルートは、耐震性を有する建屋であり、火災防護対策を実施していることから、早期の火災感知及び消火が可能である。

②溢水に伴う水位、温度、線量上昇、化学薬品、照明喪失、感電、漂流物による操作性への影響

アクセスルートにおける溢水水位を歩行に支障のない水位に抑える等により、溢水に伴う現場操作への影響はない。

③余震による操作性への影響

運転員は地震が発生した場合、操作を中止し安全確保に努める。

④照明等の所内電源の喪失

全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が代替非常用発電機から開始されるまでの間においても操作できるように、無停電運転保安灯及び可搬型照明を設置しており、アクセス性を確保し、操作可能な設計とする。

⑤ばい煙又は有毒ガスの発生による建屋内環境への影響及び降下火碎物による建屋内環境への影響

外気取入運転を行っている換気空調設備は、外気取入口にフィルタを設置しているため、ばい煙又は降下火碎物による建屋内環境への影響はない。また、空調ファンを停止し、外気取入を遮断することから建屋内環境への影響はない。

⑥凍結による建屋内環境への影響

換気空調設備により環境温度が維持されるため、建屋内環境への影響はない。

c. 操作内容の評価

全交流動力電源喪失時に操作を実施する際は、当該弁、遮断器及び盤で状態を確認できることにより、操作が実施されたことの確認は現場にて容易に可能な設計とする。

なお、現場において操作を行う弁、遮断器及び盤に付設された機器名称・機器番号が記載された銘板と使用する手順書に記載されている機器名称・機器番号を照合し、操作対象であることを確認してから操作を行うことで、誤操作防止を図る。

3. 中央制御室外原子炉停止盤操作

(1) 設備概要

中央制御室内での操作が火災等の要因により困難な場合には、発電用原子炉施設を安全な状態に維持するために、必要な計測制御を含め中央制御室以外の適切な場所からも、適切な手順を用いて原子炉トリップ後の冷温状態に導くことができる設計としている。

(2) 必要となる操作の概要

火災その他の異常な事態により中央制御室内での操作が困難な場合、中央制御室外原子炉停止盤の操作器にて、原子炉トリップ後の高温状態から冷温状態に移行させる操作が必要となる。

なお、中央制御室から避難する必要がある場合、中央制御室を出る前に原子炉トリップ操作を実施するが、トリップ操作が不可能な場合は、中央制御室外において、原子炉トリップ遮断器を開くか、現場でタービントリップさせることにより行うことができる。

(3) 操作容易性の評価結果

a. 想定される環境条件

本事象は設置許可基準規則第26条「原子炉制御室等」に関する適合状況説明資料において、中央制御室において操作が困難な場合に必要な現場操作である。

現場操作が必要となる起因事象として、地震、津波、設置許可基準規則第6条に示す設計基準事象、内部火災、内部溢水、運転時の異常な過渡変化、設計基準事故を想定する。これらの起因事象と同時にたらされる環境条件については以下の通り。

- ・火災に伴う炎、煙の発生及び温度上昇（起因事象：内部火災）
- ・溢水に伴う水位、温度、線量上昇、化学薬品、照明喪失、感電、漂流物（起因事象：内部溢水）
- ・余震（起因事象：地震）
- ・照明等の所内電源の喪失（起因事象：地震、竜巻、風（台風）、積雪、落雷、外部火災、火山の影響、降水（豪雨（降雨））、生物学的事象）
- ・ばい煙又は有毒ガスの発生（起因事象：外部火災）
- ・降下火碎物（起因事象：火山）
- ・凍結（起因事象：凍結）

b. 操作場所の評価（アクセス性含む）

①火災に伴う炎、煙の発生及び温度上昇による操作性への影響

中央制御室が火災等の何らかの要因で被害を受けた場合、中央制御室外原子炉停止盤室は中央制御室とは位置的に分散され、アクセス性を確保し、操作可能な設計とする。

②溢水に伴う水位、温度、線量上昇、化学薬品、照明喪失、感電、漂流物による操作性への影

響

アクセスルートにおける溢水水位を歩行に支障のない水位に抑える等により、溢水に伴う現場操作への影響はない。

③余震による操作性への影響

運転員は地震が発生した場合、操作を中止し安全確保に努める。

④照明等の所内電源の喪失

外部電源喪失時においても、現場及びアクセスルートの照明は、ディーゼル発電機から給電され、機能が喪失しない設計とする。

⑤ばい煙又は有毒ガスの発生による建屋内環境への影響及び降下火碎物による建屋内環境への影響

外気取入運転を行っている換気空調設備は、外気取入口にフィルタを設置しているため、ばい煙又は降下火碎物による建屋内環境への影響はない。また、空調ファンを停止し、外気取入を遮断することから建屋内環境への影響はない。

⑥凍結による建屋内環境への影響

換気空調設備により環境温度が維持されるため、建屋内環境への影響はない。

c. 操作内容の評価

中央制御室外原子炉停止盤は、発電用原子炉を冷温停止させるために必要な系統のポンプや弁の操作器、監視計器等から構成されており、使用する手順書を確認しながら操作を行うことで、誤操作を防止する。

系統ごとに関連する監視計器、状態表示を極力近接配置することにより、操作が実施されたことの確認も容易である。



図3 中央制御室外原子炉停止盤における配置例




図4 現場までのアクセスルート

(中央制御室→主蒸気管室, 安全補機開閉器室, ディーゼル発電機室, 中央制御室外原子炉停止盤室)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

制御盤等の設計方針に関する実運用への反映について

運転員の誤操作を防止するため、JEAC 4624 「原子力発電所の中央制御室における誤操作防止の設備設計に関する規程」や社内手順に基づき、盤の配置や識別管理、操作器等の操作性に留意するとともに、計器表示及び警報表示により発電用原子炉施設の状態を正確、かつ、迅速に把握できる設計としている。

現在の設備について、改造等が発生した場合も表 1 の設計管理プロセスにより、上記の設計内容が反映されることを適切に管理している。

表 1 設計管理プロセスの実施内容

プロセス	実施内容
設計計画	設計のインプットから妥当性確認までのプロセスの全体像、設計に関する責任及び権限並びに設計に関与する関係箇所間のインターフェースを明確にする
設計方針書策定	基本設計とし、仕様、環境条件、品質重要度、工程及び設計取合い境界等の要求事項を明確にする。
仕様書策定	設計方針書策定段階にて明確化した設計要求事項を受け、調達仕様書を作成する。
詳細設計検証	調達先から提出された設計図書の内容が仕様書の調達要求事項を満足していることを検証する。
設計の妥当性確認	設備が要求した機能を満足することを試運転、検査等により確認する。

新型中央制御盤の採用に伴う「盤面器具」等の記載表現について

泊3号炉の中央制御盤は新型中央制御盤を採用しており、盤面器具等の記載表現を以下のとおり整理している。

- ・「盤面器具」はタッチディスプレイ本体及びハードウェアの操作器・指示計等を指す。
- ・「盤面表示」はソフトウェアの操作器・指示計等を指す。
- ・「操作器具」タッチディスプレイ本体及びハードウェアの操作器を指す。
- ・「操作器」はハードウェアの操作器及びソフトウェアの操作器を指す。



新型中央制御盤のイメージ図

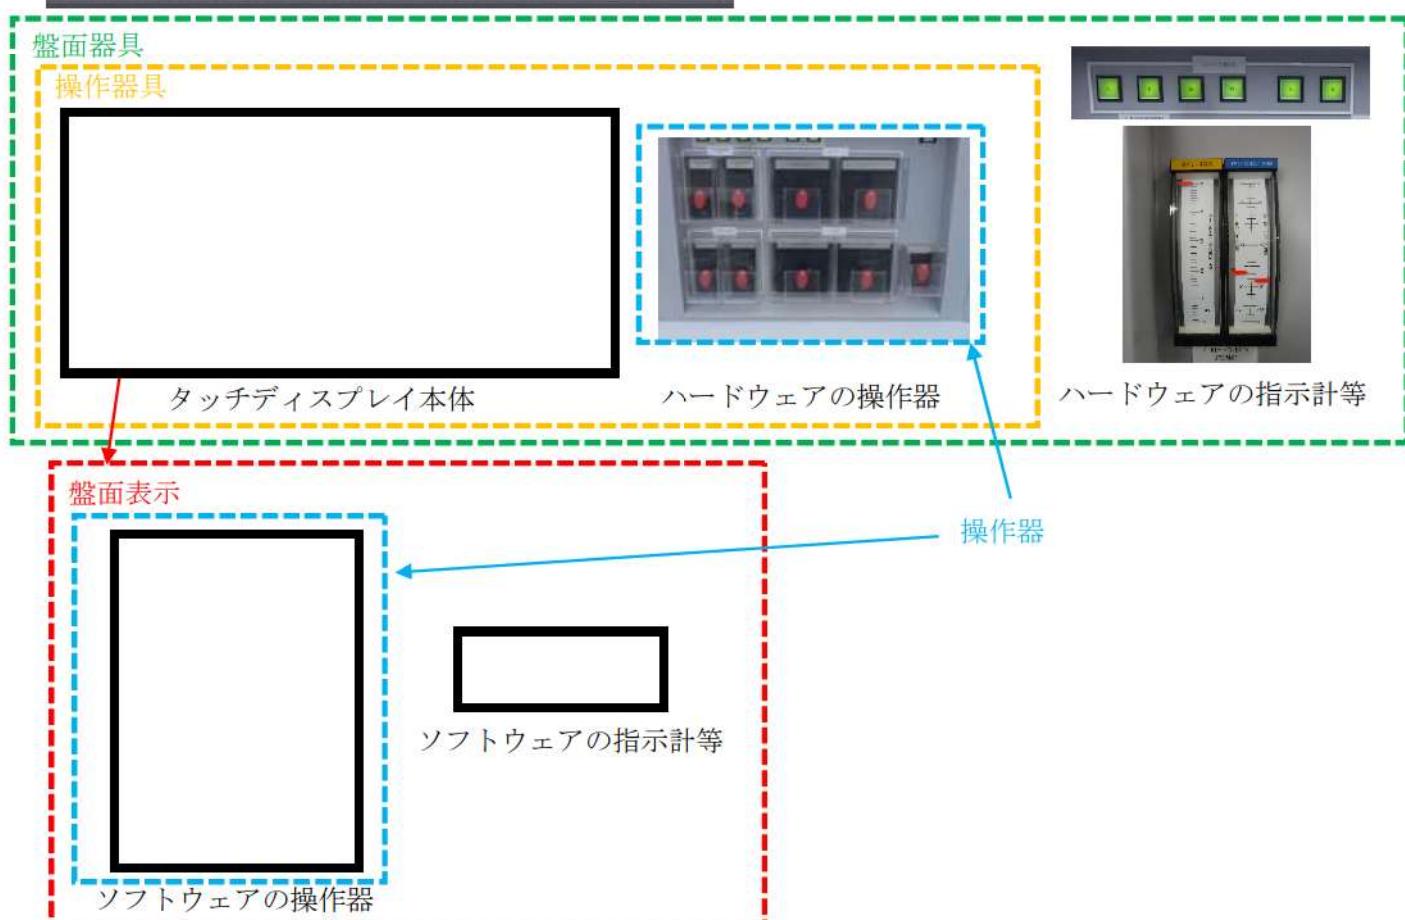


図1 盤面器具等の記載表現の整理

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

泊発電所 3号炉

運用、手順説明資料
誤操作の防止

10 条 誤操作の防止

【追加要求事項】

10 条 誤操作の防止（技術基準 要求なし）

2 安全施設は、容易に操作することができるものでなければならない。

【解釈】

当該操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性をもって同時にたらされる環境条件（余震等を含む。）及び施設で有意な可能性をもって同時にたらされる環境条件を想定しても、運転員が容易に設備を運転できる設計であることをいう。

安全施設

環境条件考慮

中央制御室の操作
環境維持

設計基準事故に必要となる操作場所

操作が必要となる理由となった
事象が同時にたらす環境条件

起因事象：内部火災、内部溢水、地震、竜巻、風（台風）、積雪、落雷、外部火災、火山の影響、降水、生物学的事象、近隣工場等の火災、凍結、電磁的障害

余震

運転員机、中央制御盤の手摺の設置

地震発生時の操作中止

天井照明設備の落下防止

キャビネット等の転倒防止

内部火災（地震起因含む）

消防設備（消火器）

内部溢水（地震起因含む）

【第 9 条（内部溢水）にて整理】

外部電源喪失による照明用電源喪失

【第 11 条（安全非難通路等）にて整理】

ばい煙、有毒ガス発生による中央制御室内雰囲気の悪化

中央制御室空調装置の閉回路循環運転

降下火碎物による中央制御室内雰囲気の悪化

凍結による中央制御室内雰囲気への影響

【第 6 条（凍結）にて整理】

サージ・ノイズによる計測制御回路への影響

【第 6 条（電磁的障害）にて整理】

① ②

運用による対応

設備による対応

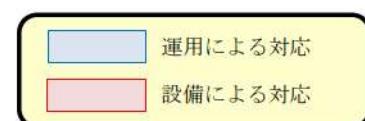
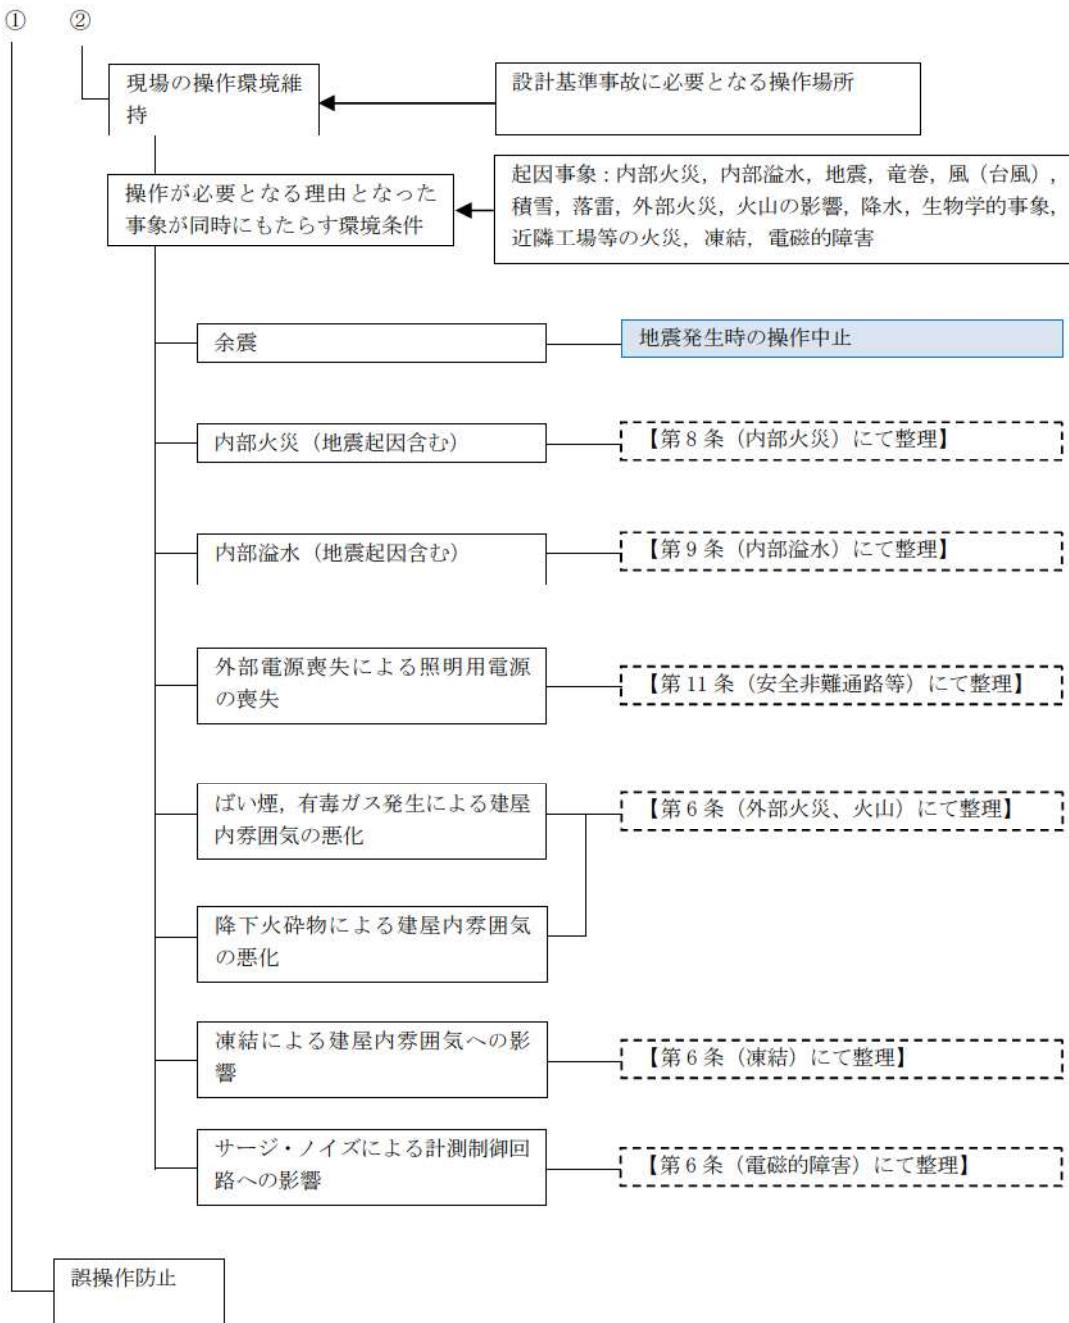


表1 運用、手順に係る対策等（設計基準）

対象項目	区分	運用対策等
識別管理 施錠管理	運用・手順	・識別管理・施錠管理に関する運用・手順
	体制	—
	保守・点検	—
	教育・訓練	・識別管理・施錠管理に関する教育
中央制御室空調装置 の閉回路循環運転	運用・手順	・閉回路循環運転に関する操作手順
	体制	—
	保守・点検	・設備の日常点検、定期点検、必要に応じた補修
	教育・訓練	・操作に関する教育 ・保修に関する教育
天井照明設備の落下 防止	運用・手順	—
	体制	—
	保守・点検	・設備の日常点検、定期点検、必要に応じた補修
	教育・訓練	・保修に関する教育
消防設備（消火器）	運用・手順	・防火管理及び初期消火活動のための運用・手順
	体制	・初期消火活動のための体制
	保守・点検	—
	教育・訓練	・防火管理に関する教育、初期消火活動に関する教育・訓練
地震発生時の操作中 止	運用・手順	・地震発生時の操作中止・安全確保に関する運用・手順
	体制	—
	保守・点検	—
	教育・訓練	・地震発生時の操作中止・安全確保に関する教育
キャビネット等の転 倒防止	運用・手順	・常設物の転倒防止に関する運用・手順
	体制	—
	保守・点検	・設備の日常点検、定期点検、必要に応じた補修
	教育・訓練	・常設物の転倒防止に関する教育

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	DB11 r. 11. 0
提出年月日	令和5年5月31日

泊発電所 3号炉

設置許可基準規則等への適合状況について (設計基準対象施設等)

第11条 安全避難通路等

令和5年5月
北海道電力株式会社



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

第11条：安全避難通路等について

<目 次>

1. 基本方針

- 1.1 要求事項の整理
- 1.2 適合のための基本方針
 - 1.2.1 設置許可基準規則第11条第1項第1号及び第2号に対する基本方針
- 1.3 追加要求事項に対する適合性
- 1.4 気象等
- 1.5 設備等（手順等含む）

2. 追加要求事項に対する適合方針

- 2.1 設計基準事故対策のための作業場所の抽出
- 2.2 作業用照明の設計方針
- 2.3 可搬型照明の設計方針

別紙1 新規制基準適合申請に係る発電用原子炉施設追加設備の安全避難通路等について（設置許可基準規則第11条第1項第1号及び第2号への適合性）

別紙2 現場操作の確認結果について

3. 運用、手順説明資料

別添1 泊発電所3号炉 運用、手順説明資料 安全避難通路等

〈概 要〉

1. において、設計基準対象施設の設置許可基準規則、技術基準規則の追加要求事項を明確化するとともに、それら要求に対する泊発電所3号炉における適合性を示す。
2. において、設計基準対象施設について、追加要求事項に適合するために必要となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。
3. において、追加要求事項に適合するための運用、手順等を抽出し、必要となる運用対策等を整理する。

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理

安全避難通路等について、設置許可基準規則第11条及び技術基準規則第13条において、追加要求事項を明確化する（第1表）。

第1表 設置許可基準規則第11条及び技術基準規則第13条 要求事項

設置許可基準規則 第11条（安全避難通路等）	技術基準規則 第13条（安全避難通路等）	備考
発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路	発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。 一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路	変更なし
二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明	二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明	変更なし
<u>三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源</u>	<u>三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）及びその専用の電源</u>	追加要求事項

1.2 適合のための基本方針

1.2.1 設置許可基準規則第11条第1項第1号及び第2号に対する基本方針

発電用原子炉施設は、安全避難通路及び安全避難通路の位置を明確かつ恒久的に表示する避難用の照明として非常灯及び誘導灯を設置する設計とする。

避難用の照明の電源が喪失した場合においても、点灯可能なよう非常灯及び誘導灯に蓄電池を内蔵する設計とする。

また、新規制基準対応に伴い、新たに耐火壁及び防火扉を設ける場所については、新たな配置に応じた安全避難通路を確保するとともに、その位置を明確かつ恒久的に表示する避難用の照明を設置する設計とする。

なお、新規制基準適合申請に係る発電用原子炉施設追加設備の安全避難通路等について、別紙1に示す。

1.3 追加要求事項に対する適合性

(1) 位置、構造及び設備

□ 発電用原子炉施設の一般構造

(3) その他の主要な構造

(i) 本発電用原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本の方針のもとに安全設計を行う。

a. 設計基準対象施設

(f) 安全避難通路等

発電用原子炉施設には、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路及び照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用照明を設ける設計とする。

設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として、運転保安灯及び無停電運転保安灯を設置する設計とする。運転保安灯及び無停電運転保安灯は非常用低圧母線に接続し、ディーゼル発電機からも電力を供給できる設計とする。無停電運転保安灯は、専用の内蔵蓄電池を備える設計とする。また、作業場所までの移動等に必要な照明として内蔵電池を備える可搬型照明を配備する。

【説明資料（2. :P11 条-8～21）】

(2) 安全設計方針

1. 安全設計

1.1 安全設計の方針

1.1.1 安全設計の基本方針

1.1.1.11 避難通路、照明、通信連絡設備

発電用原子炉施設には、標識を設置した安全避難通路、避難用及び事故対応用照明、通信連絡設備を設ける設計とする。

【説明資料（2. :P11 条-8～21）】

(3) 適合性説明

(安全避難通路等)

第十一条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。

一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる
安全避難通路

二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明

三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明（前号の避難用の照明を除く。）
及びその専用の電源

適合のための設計方針

第1項第1号について

発電用原子炉施設の建屋内には避難通路を設ける。また、避難通路には必要に応じて、標識並びに非常灯及び誘導灯を設け、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計とする。

第1項第2号について

非常灯及び誘導灯は、ディーゼル発電機又は灯具に内蔵した蓄電池により、照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない設計とする。

第1項第3号について

設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として、避難用の照明とは別に、運転保安灯及び無停電運転保安灯を設置する。また、作業場所までの移動等に必要な照明として、内蔵電池を備える可搬型照明を配備する。

運転保安灯及び無停電運転保安灯は、発電用原子炉の停止、停止後の冷却及び監視等の操作が必要となる中央制御室及び中央制御室で操作が困難な場合に必要な操作を行う中央制御室外原子炉停止盤室等に設置する。

また、外部電源喪失時にも必要な照明を確保できるよう、非常用低圧母線に接続し、ディーゼル発電機からも電力を供給する設計とする。

無停電運転保安灯は、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始される前までに必要な操作を実施する中央制御室及び安全補機開閉器室等に設置する。

無停電運転保安灯は、専用の内蔵蓄電池を備える設計とし、ディーゼル発電機からも電力を供給する設計とするほか、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの間、点灯可能な設計とする。

【説明資料（2.1:P11条-8～10）（2.2:P11条-11～19）】

作業用照明は、設計基準事故が発生した場合に必要な操作が行えるように非常灯と同等以上の照度を有する設計とする。

可搬型照明は、内蔵電池にて点灯可能な設計とし、全交流動力電源喪失時における緊急時対策所内の可搬型照明保管場所への移動及び緊急時対策所の作業に必要な照度を確保できる設計とする。可搬型照明は、作業開始前に準備可能な場所（緊急時対策所指揮所、総合管理事務所）に配備する。

上記以外の設計基準事故に対応するための操作が必要な場所には、作業用照明を設置することにより作業が可能であるが、万一、作業用照明設置箇所以外での対応が必要になった場合には、初動操作に対応する運転員が常時滞在している中央制御室に配備する可搬型照明（内蔵電池にて点灯可能な懐中電灯等）を活用する。

【説明資料（2.2:P11条-8～21）】

1.4 気象等

該当なし

1.5 設備等（手順等含む）

10. その他発電用原子炉の附属施設

10.11 安全避難通路等

10.11.1 概要

照明用電源は、常用低圧母線より、原子炉建屋内（原子炉格納施設、燃料取扱棟を含む。）、原子炉補助建屋内、タービン建屋内及びディーゼル発電機建屋内の照明設備へ給電する。

また、非常用低圧母線より、緊急時対策所内の照明設備へ給電する。

中央制御室及びその他必要な場所の非常灯及び誘導灯は、非常用低圧母線から給電するとともに、照明用の電源が喪失した場合にはディーゼル発電機又は内蔵蓄電池から給電する。

【説明資料（2.2:P11条-11～19）】

設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として、運転保安灯及び無停電運転保安灯を設置する。

運転保安灯及び無停電運転保安灯は非常用低圧母線に接続し、ディーゼル発電機からも電力を給電できる設計とともに、無停電運転保安灯は専用の内蔵蓄電池を備える設計とする。

【説明資料（2.2:P11条-11～19）】

また、作業場所までの移動等に必要な照明として内蔵電池を備える可搬型照明を配備する。

上記以外で、その他現場作業が必要となった場合を考慮し、内蔵電池を備える可搬型照明を配備する。

【説明資料（2.3:P11条-20, 21）】

10.11.2 設計方針

安全避難通路には、その位置を明確かつ恒久的に表示することにより、容易に識別できるように避難用照明を設置する。また、避難用照明は、照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なうおそれがないようにする。さらに、設計基準事故が発生した場合に用いる照明（避難用の照明を除く。）及びその専用の電源を設ける。

【説明資料（2.2:P11条-11～19）（別紙1）】

10.11.3 主要設備

10.11.3.1 照明設備

照明用電源は、原子炉コントロールセンタ、タービンコントロールセンタ及び定検用コントロールセンタから原子炉建屋内、タービン建屋内及び原子炉補助建屋内、ディーゼル発電機建屋内の照明設備へ給電する。

また、メタルクラッド開閉装置の非常用低圧母線から緊急時対策所内の照明設備へ給電する。

中央制御室及びその他必要な場所の非常灯及び誘導灯は、非常用低圧母線から給電するとともに、照明用の電源が喪失した場合にはディーゼル発電機又は内蔵蓄電池から給電する。

【説明資料（2.2:P11条-11～19）】

設計基準事故が発生した場合に用いる照明として、避難用の照明とは別に運転保安灯及び無停電運転保安灯を設置する。

【説明資料（2.2:P11条-11～19）】

運転保安灯及び無停電運転保安灯は、外部電源喪失時にも必要な照明を確保できるように、非常用低圧母線に接続し、ディーゼル発電機からも電力を供給できる設計とする。

無停電運転保安灯は、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始されるまでの間、点灯可能なように専用の内蔵蓄電池からの電力を供給できる設計とする。

専用の内蔵蓄電池は、非常用低圧母線からの給電により充電状態で待機する設計とする。

これらの作業用照明により、設計基準事故で操作が必要となる場所及びアクセスルートの照明を確保でき、昼夜、場所を問わず作業が可能な設計とする。

可搬型照明は、内蔵電池にて点灯可能な設計とし、緊急時対策所における全交流動力電源喪失時の作業に必要な照度を確保できる設計とする。

可搬型照明は、以下のとおりに配備する。

- (1) 全交流動力電源喪失時における緊急時対策所内の可搬型照明保管場所への移動時の照度を確保するために、発電所災害対策本部要員及び発電所災害対策要員が持参し、作業開始前に準備可能なように総合管理事務所に配備する。
- (2) 全交流動力電源喪失時における緊急時対策所内の照度を確保するために、事故対応時に発電所災害対策本部要員及び発電所災害対策要員が滞在する緊急時対策所指揮所に配備する。

上記以外の設計基準事故に対応するための操作が必要な場合には、作業用照明を設置することにより作業が可能であるが、万一、作業用照明設置箇所以外での対応が必要になった場合には、初動操作に対応する運転員が常時滞在している中央制御室に配備する可搬型照明（内蔵電池にて点灯可能な懐中電灯等）を活用する。

【説明資料（2.3:P11条-20, 21）】

10.11.4 手順等

安全避難通路等は、以下の内容を含む手順を定め適切な管理を行う。

- (1) 運転保安灯及び無停電運転保安灯は、外観検査及び性能検査行う。
- (2) 可搬型照明は、緊急時対策所及び万一、作業用照明設置箇所以外での対応が必要になった時に迅速に使用できるよう、必要数及び保管場所を定める。
- (3) 可搬型照明は、員数確認及び点灯確認を行う。
- (4) 作業用照明に係る保守管理に関する教育を行う。
- (5) 可搬型照明の使用に関する教育・訓練を行う。


2. 追加要求事項に対する適合方針

2.1 設計基準事故対策のための作業場所の抽出

設計基準事故が発生した場合に事故の拡大防止、収束させるために必要な操作及び作業時に用いる作業用照明が必要となる作業場所及び、安全施設が安全機能を損なわないために必要な操作及び作業時に用いる作業用照明が必要となる作業場所を第2.1-1図のとおり抽出した結果を 第2.1-1表に示す。

発電用原子炉の停止、停止後の冷却及び監視等の操作が必要となる中央制御室、安全補機開閉器室、主蒸気管室、ディーゼル発電機室、中央制御室外原子炉停止盤室及びこれらへのアクセスルート並びに緊急時対策所指揮所に、避難用の照明とは別に作業用照明を設置する設計とする。

第2.1-2図に、作業用照明設置場所の概要図を示す。

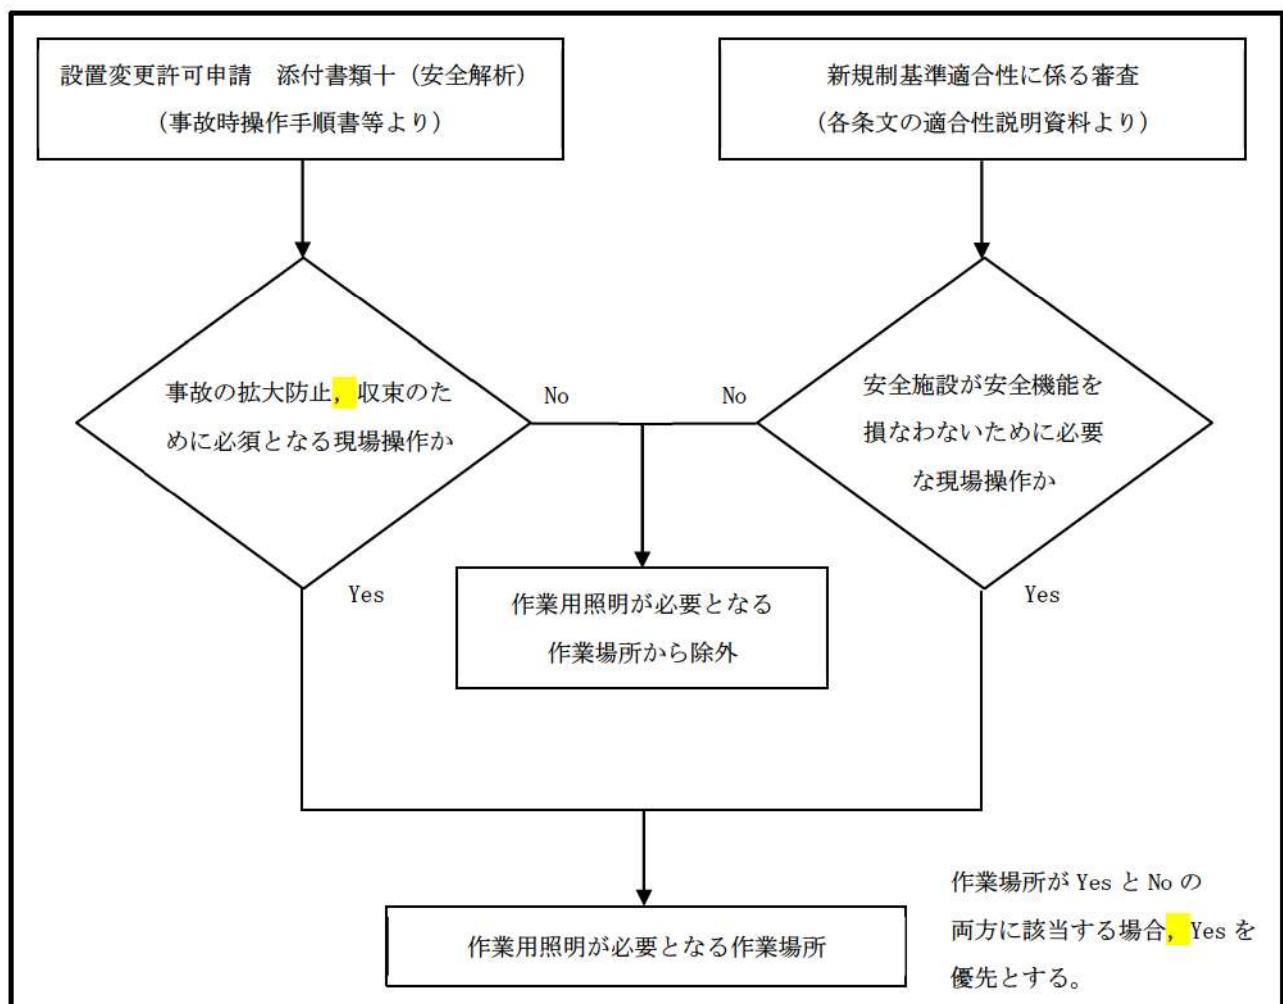


第2.1-1図 作業用照明が必要となる作業場所の抽出フロー

第 2.1-1 表 作業用照明が必要となる作業場所

選定項目	作業用照明が必要となる作業場所 動線上の必要となる作業用照明の設置場所は、第 2.1-2 図参照
①原子炉の停止、停止後の冷却及び監視等の操作	<発電用原子炉設置変更許可申請書 添付資料十に示す事故> ・中央制御室※ ¹
②設計基準事故発生時に必要な操作	<設計基準事故発生時に必要な操作> ・中央制御室※ ¹ <蒸気発生器伝熱管破損時における主蒸気隔離弁増し締め操作> ・主蒸気管室※ ¹
③第十四条（全交流動力電源喪失対策設備）：全交流動力電源喪失時から重大事故時に對処するために必要な電力の供給が交流動力電源から開始される前までに必要な操作を実施する現場操作場所	<2次冷却系強制冷却のための主蒸気逃がし弁操作> ・主蒸気管室 <代替非常用発電機からの給電操作> ・安全補機開閉器室 <ディーゼル発電機復旧操作> ・ディーゼル発電機室 <全交流動力電源喪失時における負荷抑制操作> ・安全補機開閉器室
④第二十六条（原子炉制御室等）：中央制御室待避事象時に必要な操作を実施する現場操作場所	<中央制御室外原子炉停止操作> ・中央制御室外原子炉停止盤室
⑤第三十四条（緊急時対策所）： ②～④に対処するために必要な指示を実施する緊急時対策所	・緊急時対策所指揮所※ ²
⑥中央制御室から現場操作場所までの建屋内アクセスルート	・通路

※1 必要な運転操作を別紙2に示す。

※2 屋外からの動線は、「技術的能力 1.0 重大事故等対策における共通事項（保管場所アクセスルート）補足資料 10」参照

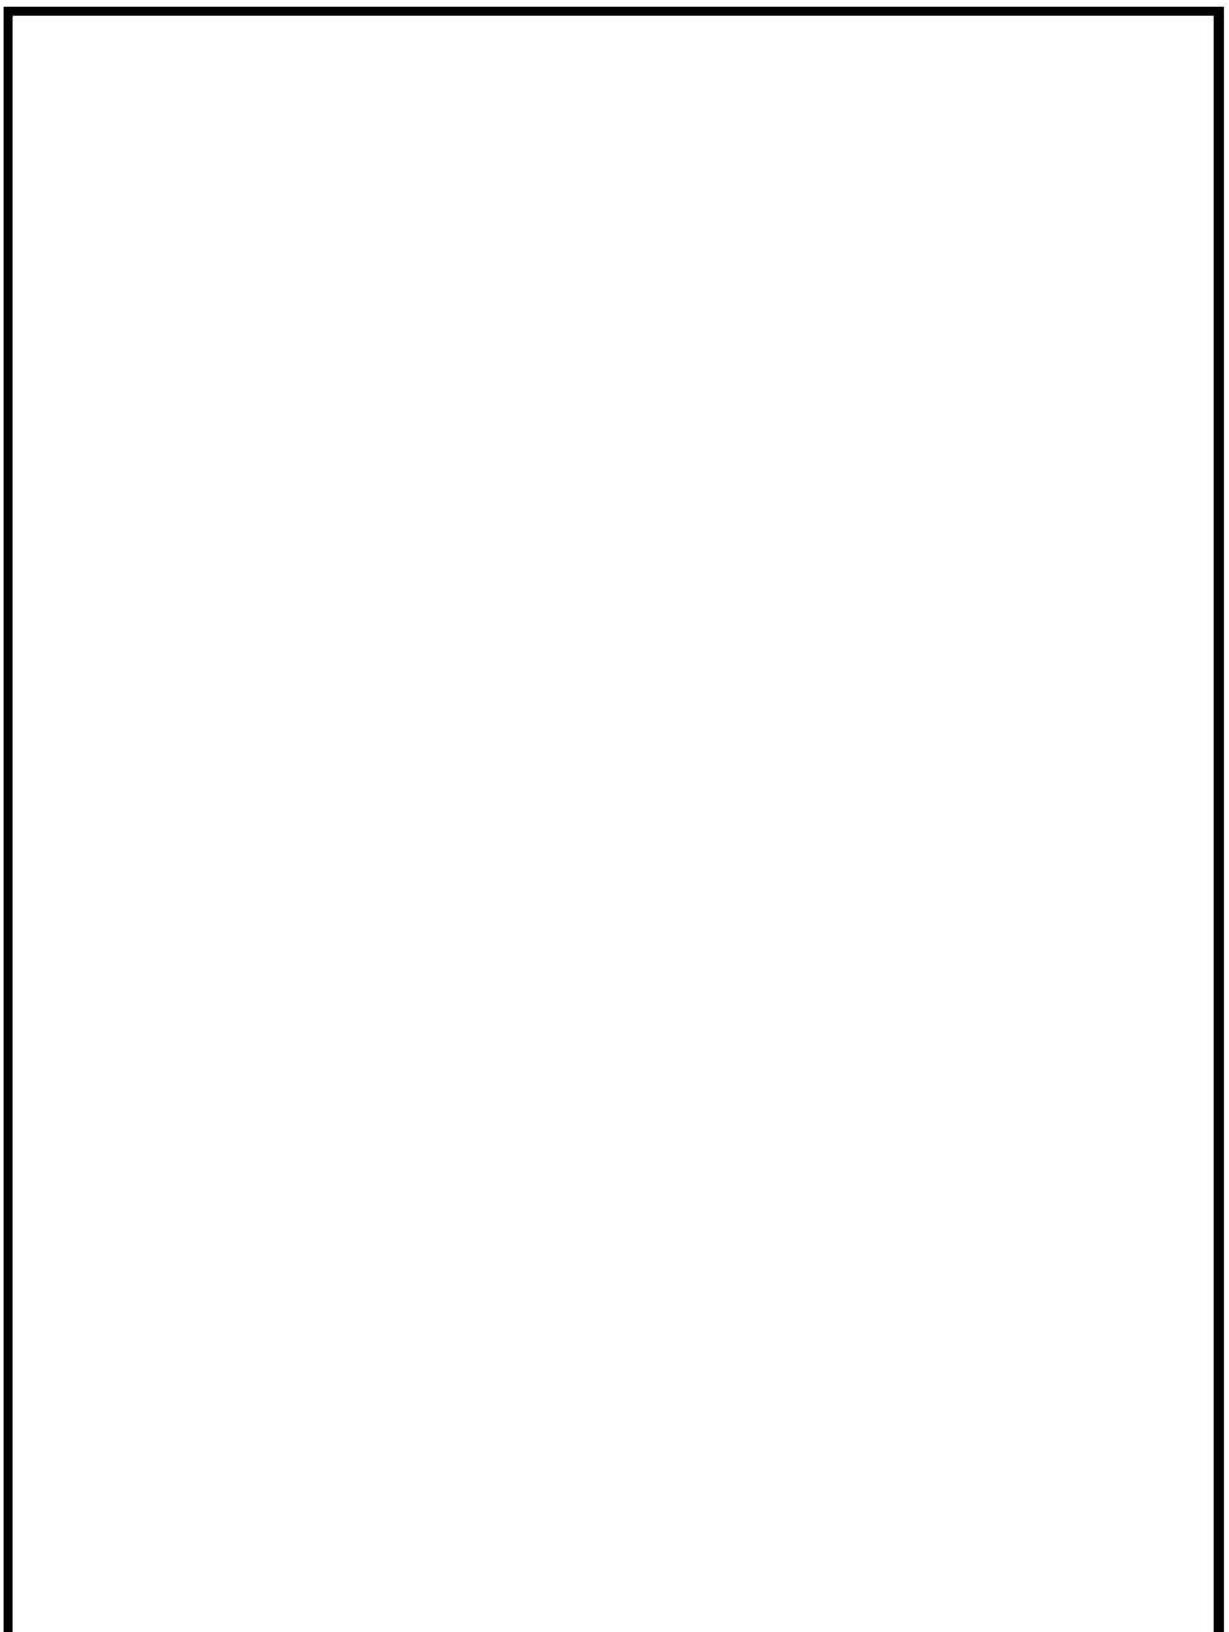

第 2.1-2 図 作業用照明設置場所の概要図

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

2.2 作業用照明の設計方針

作業用照明として、運転保安灯及び無停電運転保安灯を設置する設計とする（第2.2-1表）。

運転保安灯及び無停電運転保安灯は、外部電源喪失時にも必要な照明が確保できるよう、ディーゼル発電機から電力を供給する設計とする。

また、運転保安灯及び無停電運転保安灯は、外部電源喪失により常用照明が停電した場合においても適切な運転操作が可能なように、中央制御室、原子炉建屋各階等に設置する設計とする。なお、外部電源喪失時に、確認、操作が必要となる安全補機開閉器室、非常用電源の供給元となるディーゼル発電機室については、運転保安灯及び無停電運転保安灯を主な照明とする。

無停電運転保安灯は、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始される前までに必要な操作を実施する中央制御室、安全補機開閉器室、主蒸気管室及びディーゼル発電機室に設置し、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始される前まで（約25分間を満足する4時間以上）においても点灯できるように専用の内蔵蓄電池から電力を供給できる設計とする。

運転保安灯及び無停電運転保安灯は、設計基準事故が発生した場合に必要な操作が行える照度を有する設計とする。

また、無停電運転保安灯は中央制御室の運転保安灯が機能喪失した場合に可搬型照明保管場所まで移動可能な照度を有する設計とする。

運転保安灯及び無停電運転保安灯は、建築基準法施行令第126条の五に準拠した非常灯と同等以上の照度^{*}を有する設計とする。


第 2.2-1 表 作業用照明の種類、給電元及び設置場所について

	給電元	設置場所	用途
運転保安灯 (蛍光灯)	非常用低圧母線	中央制御室 安全補機開閉器室 ディーゼル発電機室 アクセスルート	外部電源喪失時における運転操作に必要な照度を得るために設置。
無停電運転保安灯 (蛍光灯)	非常用低圧母線 専用の内蔵蓄電池	中央制御室 主蒸気管室 安全補機開閉器室 ディーゼル発電機室 アクセスルート	外部電源喪失時及び全交流動力電源喪失時に必要な照度を得るために設置。
		緊急時対策所	緊急時対策所の運用に必要な照度を得るために設置。


※建築基準法施行令第 126 条の五で定められている照度は 1 lx 以上

なお、作業用照明は定期的な点検や交換を行うことにより、必要な機能を維持する。


第 2.2-1 図に作業用照明電源系統図、第 2.2-2 図に作業用照明装置、第 2.2-3 図に作業用照明配置図を示す。

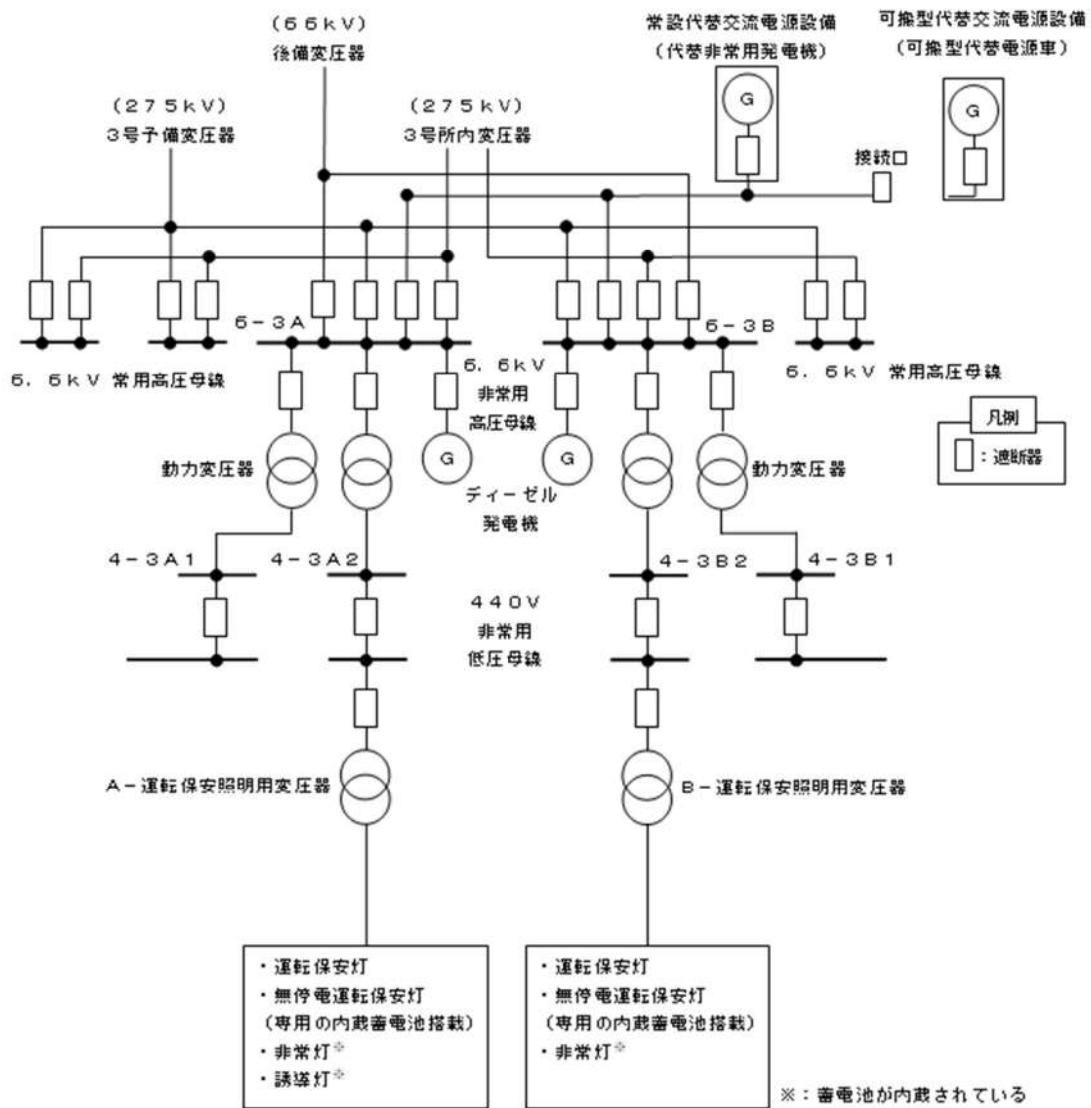

第 2.2-1 図 作業用照明電源系統図 (3号炉) (1/2)

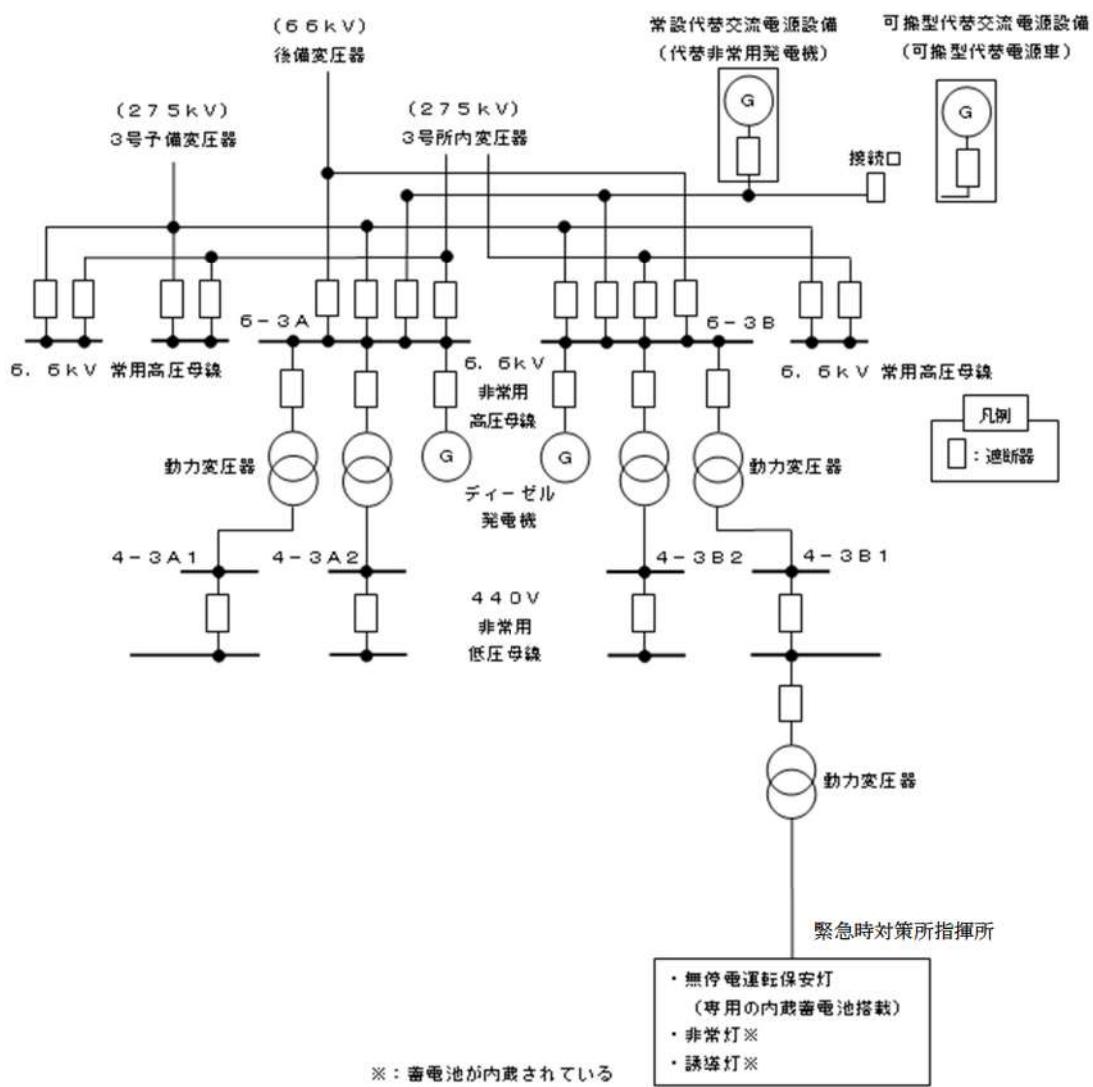

第 2.2-1 図 作業用照明電源系統図（緊急時対策所指揮所）(2／2)

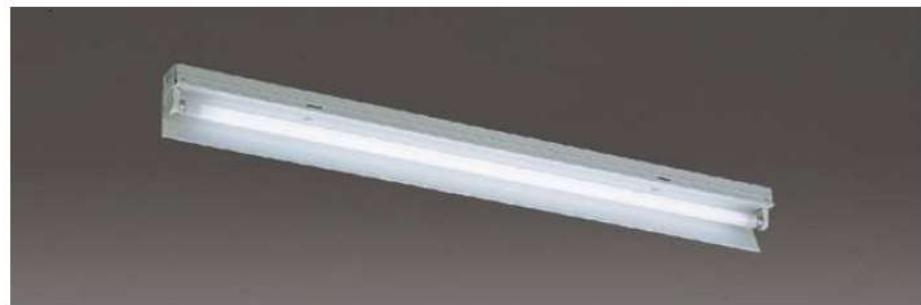

運転保安灯

〈仕様〉 • 定格電圧：交流 100V



無停電運転保安灯

〈仕様〉 • 定格電圧：交流 100V, 200V
• 中央制御室（通常） : 水平面照度 700 lx
• 中央制御室運転エリア（通常時） : 水平面照度 1000 lx
• 中央制御室非常時 : 200 lx
• 点灯可能時間 : 4 時間以上

第 2.2-2 図 作業用照明装置

第 2.2-3 図 作業用照明配置図 3号炉各建屋（1／3）


枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第2.2-3 図 作業用照明配置図 3号炉各建屋（2／3）

柱囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

第2.2-3 図 作業用照明配置図 3号炉各建屋（3／3）

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

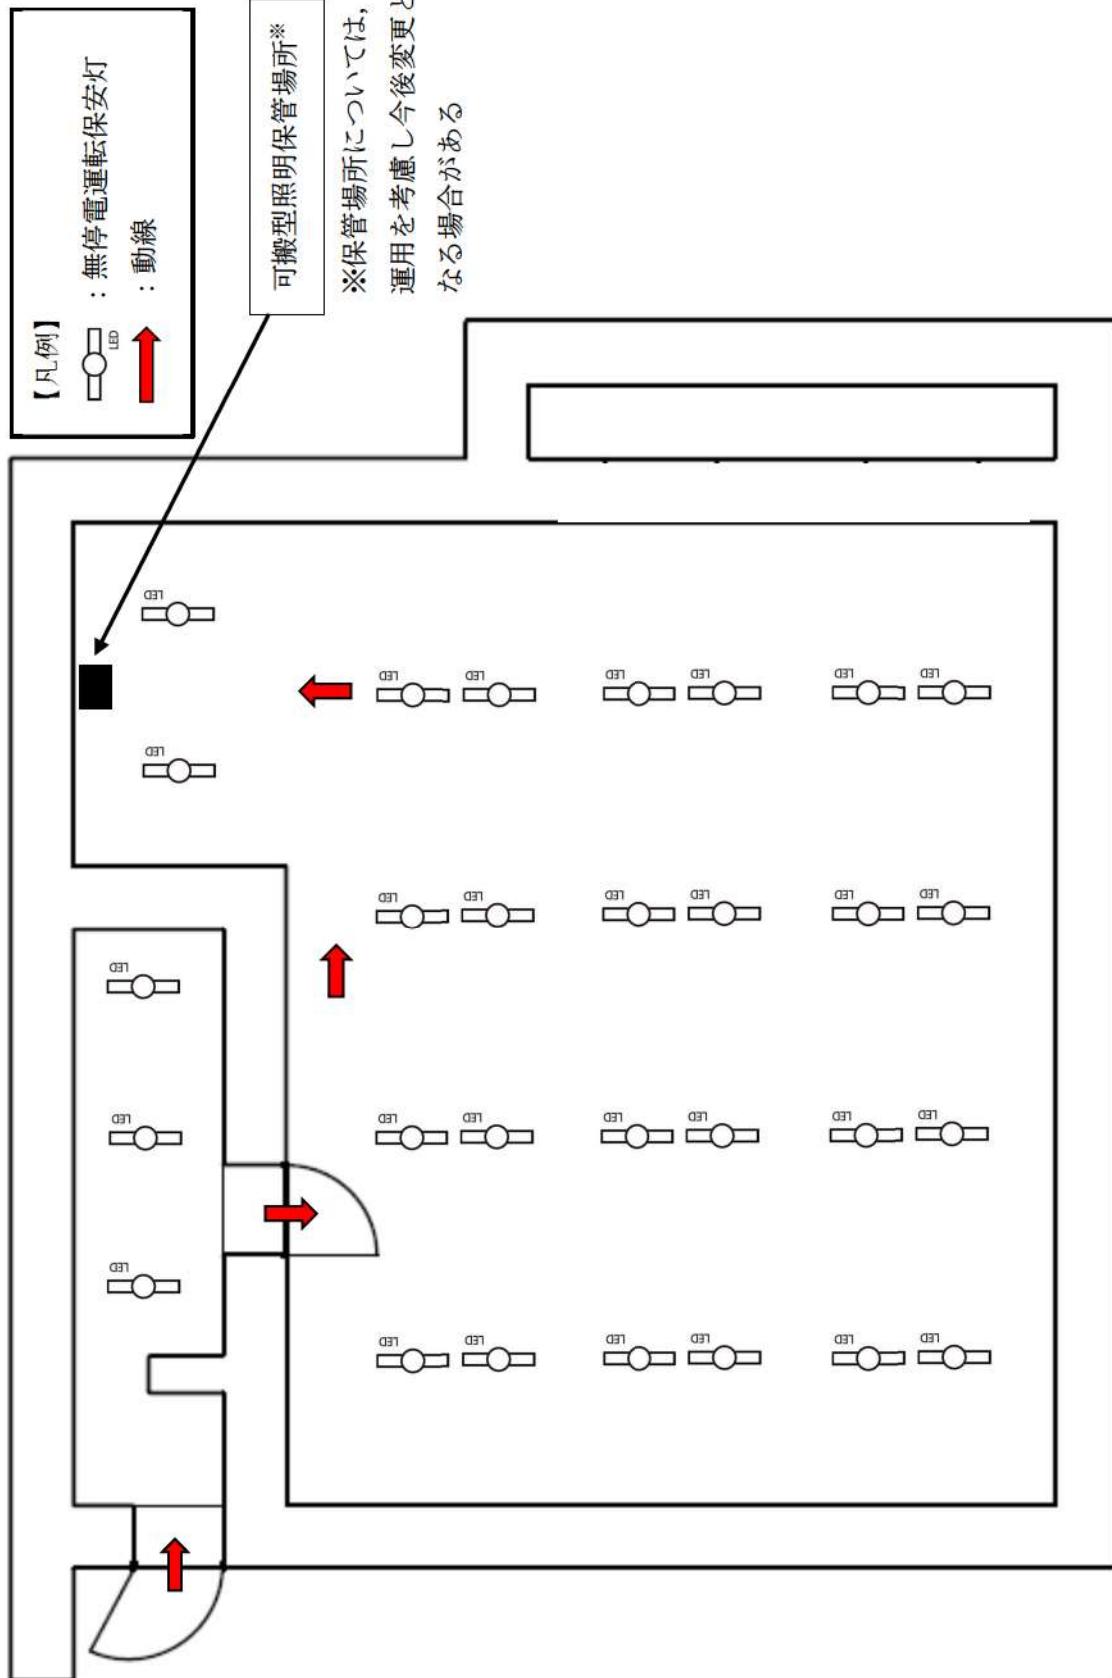

緊急時対策所指揮所 平面図
第2.2-3 図 作業用照明配置図 (緊急時対策所)

2.3 可搬型照明の設計方針

可搬型照明は、以下のとおり配備する設計とする。

(1) 全交流動力電源喪失時における緊急時対策所内の可搬型照明保管場所への移動

全交流動力電源喪失時における緊急時対策所内の可搬型照明保管場所への移動時の照度を確保できるよう可搬型照明を配備する設計とする。

可搬型照明については、使用時に即使用できるように内蔵電池にて点灯可能なヘッドライト（ヘルメット装着用）を用い、全交流動力電源喪失時における緊急時対策所内の可搬型照明保管場所への移動に十分準備可能なように発電所災害対策本部要員及び発電所災害対策要員が事故対応以外の通常時に滞在する総合管理事務所に配備し持参する。

(2) 全交流動力電源喪失時における緊急時対策所内照度の確保

全交流動力電源喪失時における緊急時対策所内の照度を確保できるよう可搬型照明を配備する設計とする。

可搬型照明については、内蔵電池を備えるとともに、使用時に即使用できるように内蔵電池にて点灯可能なワークライト（LED光源）及びヘッドライト（ヘルメット装着用）を用い、作業開始前に準備可能なように事故対応時に発電所災害対策本部要員及び発電所災害対策要員が滞在する緊急時対策所指揮所に配備する。

(1)～(2)項以外の作業については、建屋内に作業用照明である無停電運転保安灯を確保するため、可搬型照明を使用せずとも操作に必要な照明は確保される。

上記以外の設計基準事故時における対応操作、また全交流動力電源喪失時に現場操作等の対応が必要となる安全補機開閉器室、主蒸気管室及びディーゼル発電機室については、現場への移動や操作を考慮した位置に運転保安灯及び無停電運転保安灯の作業用照明を設置している。

作業用照明により、操作に必要な照明は確保されるが、万一、作業用照明設置箇所以外での対応が必要になった場合には、運転員が滞在している中央制御室に配備する十分な数量の可搬型照明（懐中電灯、ワークライト、ヘッドライト（ヘルメット装着用））を活用し、昼夜、場所を問わず作業を可能とする。

また、複数の可搬型照明（例えば、現場対応時は懐中電灯とヘッドライト（ヘルメット装着用））と予備の乾電池を用意することにより、照明を確保し、電池交換を可能とする。

なお、乾電池については、可搬型照明が7日間使用可能な数量を確保し、交換周期を定めて維持管理する。

第2.3-1表に可搬型照明の配備状況を示す。

中央制御室における可搬型照明の保管場所への移動については、保管場所近傍に設置の無停電運転保安灯により移動可能である。

第 2.3-1 表 可搬型照明の保管場所、数量及び仕様

	保管場所	数量	仕様
懐中電灯  ※暗所での使用状況 	中央制御室	12 個 (運転員 6 名分 +予備 6 個)	電源：単 4 型電池 × 3 本 点灯時間：30 時間 照明：LED 光源
ワークライト  ※暗所での使用状況 	中央制御室	10 個 (発電課長（当直）席 1 個 +当直副長席 1 個 +運転員席 4 個 +予備 4 個)	電源：単 3 型電池 × 4 本 点灯時間：10 時間 照明：LED 光源
	緊急時対策所 指揮所	60 個	
ヘッドライト (ヘルメット装着用)  ※暗所での使用状況 	中央制御室	12 個 (運転員 6 名分 +予備 6 個)	電源：単 4 型電池 × 3 本 点灯時間：8 時間 照明：LED 光源
	緊急時対策所 指揮所	60 個	
	総合管理 事務所	22 個	

※個数（予備数を含む）については、初動要員数及び運用を考慮し今後変更となる場合がある。

別紙1 新規制基準適合申請に係る発電用原子炉施設追加設備の安全避難通路等について（設置許可基準規則第11条第1項第1号及び第2号への適合性）

1. 概要

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第十一條（安全避難通路等）第1項第一号によって要求される『その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路』については、追加設備である緊急時対策所に安全避難通路及び安全避難通路の位置を明確かつ恒久的に表示する避難用の照明として非常灯及び誘導灯を設置する。

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第十一條（安全避難通路等）第1項第二号によって要求される『照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明』については、追加設備である緊急時対策所に用いる避難用の照明の電源が喪失した場合においても、点灯可能なよう非常灯及び誘導灯に蓄電池を内蔵する。

2. 安全避難通路について

緊急時対策所に設置する安全避難通路及び避難用の照明配置図を第別紙1-1図に示す。

安全避難通路の位置を明確かつ恒久的に表示する避難用の照明として、以下に準拠し蓄電池内蔵の非常灯及び誘導灯を設置する。


・非常灯：建築基準法施行令第126条の四、五

及び昭和45年建設省告示第1830号

・誘導灯：消防法施行令第26条及び消防法施行規則第28条

蓄電池は、非常灯については昭和45年建設省告示第1830号に準拠し30分以上、誘導灯については消防法施行規則第28条に準拠し20分以上点灯できる容量を有するものとする。

第別紙1-2図に避難用の照明装置を示す。

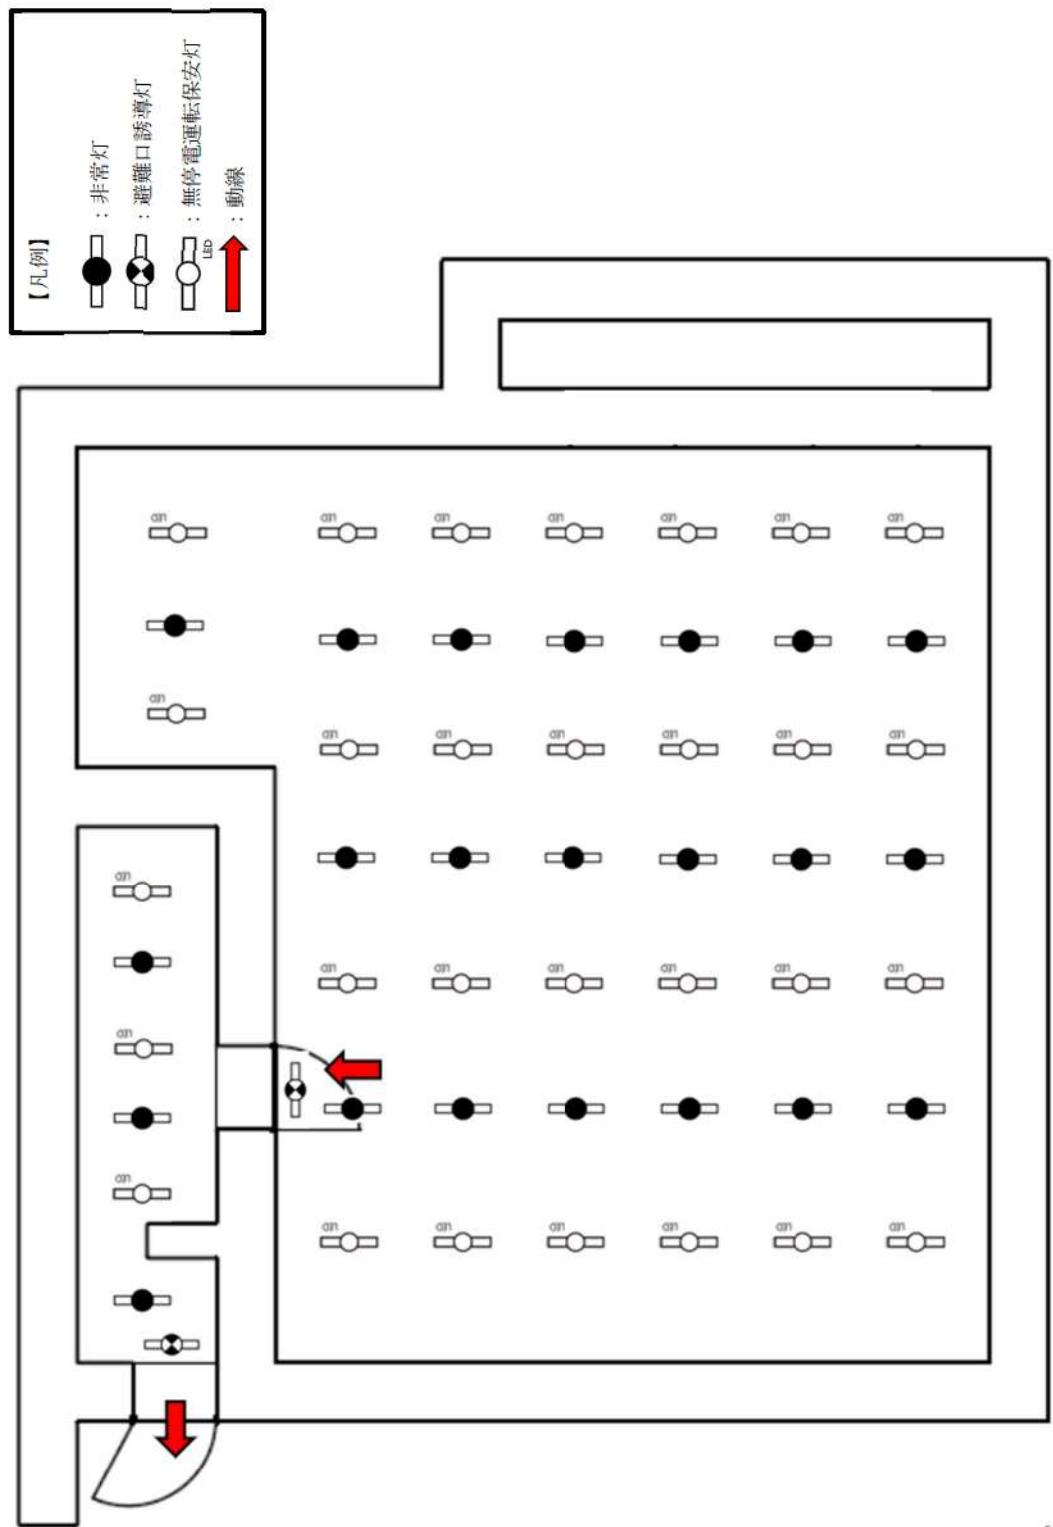

緊急時対策所指揮所平面図
第別紙 1-1 図 安全避難通路及び避難用の照明配置図



避難口誘導灯



非常灯

第別紙 1-2 図 避難用の照明装置

別紙2 現場操作の確認結果について

第別紙 2-1 表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作 (1/11)

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故直後の操作および事象の判別	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
原子炉起動時ににおける制御棒の異常な引き抜き	原子炉トリップ解除	原子炉トリップ確認 所内電源及び外部電源受電状況確認	原子炉トリップ確認 1次冷却材温度確認 主給水制御弁、主給水ハイバス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加圧器水位制御系確認 加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 1次冷却材ポンプ運転状態確認 1次冷却材ポンプ運転状態確認 中性子源領域プロック解除確認 中性子源領域プロック解除確認 ・中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」 高温停止状態確認 トリップ原因調査	中央制御室	—
【原因】 原子炉の起動時に、制御棒駆動装置の故障、誤操作等により、制御棒クラスターが連続的に引き抜かれ、原子炉出力が上昇する。	原子炉トリップ処置	1次冷却材温度確認 主給水制御弁、主給水ハイバス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加圧器水位制御系確認 加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 1次冷却材ポンプ運転状態確認 中性子源領域プロック解除確認 ・中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」 高温停止状態確認 トリップ原因調査	運転操作手順書に基づき冷温停止 「別紙2-3表アシント停止時の運転操作」参照	中央制御室	—
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	原子炉トリップ解除	原子炉トリップ確認 タービントリップおよび送電機トリップ確認 所内電源及び外部電源受電状況確認	原子炉トリップ確認 タービントリップおよび送電機トリップ確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 1次冷却材温度確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動補助給水泵ポンプ自動起動確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」 ・タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A、B「開ロック」 主給水制御弁、主給水ハイバス制御弁閉止確認 制御棒挿入状態確認 加圧器水位制御系確認 加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 タービンハイバス制御切替 ・タービンハイバス弁モード選択「Tavg制御」→「主蒸気タイライン」 ・主蒸気タイライン圧力調整	中央制御室	—

第別紙 2-1 表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作 (2/11)

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主要な操作項目	手順書要求操作場所	備考
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き (つづき)	原子炉トリップ処置 (つづき)	蒸気発生器への給水切替 (補助給水→主給水) ・蒸気発生器水張制御「HAND・全閉」 ・電動主給水ポンプ出口流量制御「HAND・全開」 ・M/D FWP 出口弁「閉ロック」 ・電動主給水ポンプ「入」 ・電気発生器水張制御「調整開」 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「全閉」 ・蒸気発生器水張制御「AUTO」 ・電動補助給水ポンプ「切」 ・タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A, B「自動」 ・タービン動主給水ポンプ速度制御「HAND・MV」, 操作出力 値調整 ・T/D FWP 出口弁「閉」 ・FWPT/EH停止＆リセット「停止」 1次冷却材ポンプ運転状態確認 中性子束計測計切替「出力領域」→「中性子源領域」 高温停止状態確認 トリップ原因の確認	中央制御室	—
制御棒の落下及び不整合 (制御棒落下 (制御棒自動の場合))	原子炉制御系統の異常(制御棒落下)	落下制御棒および炉心分布の確認 ・制御棒位置確認(炉底位置表示, ステップカウンタ値, 制御棒位置指示) ・炉心・マラメータ確認 制御棒制御モード選択「手動」 タービン負荷調整	中央制御室	「第別紙 2-3 表ブランク 停止時の運転操作」参照
【原因】 原子炉の出力運転中に制御棒駆動装置の故障等により, 炉心に挿入されている制御棒クラスターの配置に異常が生じ, 炉心内の出力分布が変化する。 制御棒の落下及び不整合 (制御棒落下 (制御棒自動の場合))	事故直後の操作および事象の判別	運転操作手順書に基づき冷温停止	中央制御室	「第別紙 2-3 表ブランク 停止時の運転操作」参照
【原因】 原子炉の出力運転中に制御棒駆動装置の故障等により, 炉心に挿入されている制御棒クラスターの配置に異常が生じ, 炉心内の出力分布が変化する。	原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様	—	—

第別紙2-1表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作(3/11)

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
制御棒の落下及び不整合 (制御棒不整合)	原子炉制御系統の異常(制御 棒不ぞろい)	落下制御棒および炉心分布の確認 ・制御棒位置確認(炉底位置表示、ステップカウンタ値、制御棒位 置指示) ・炉心シラメータ確認 制御棒制御モード選択「手動」 タービン負荷調整	中央制御室	—
【原因】 原子炉の出力運転中に制御棒駆 動装置の故障等により、炉心に 挿入されている制御棒クラスター の配置に異常が生じ、炉心内の 出力分布が変化する。	原子炉冷却材中のほう素の異常 な希釈(プラント起動時)	運転操作手順書に基づき冷温停止 運転操作手順書に基づき冷温停止	「第別紙2-3表プラント停 止時の運転操作」参照	—
【原因】 原子炉冷却材中のほう素の異常 な希釈(プラント起動時)	原子炉停止時緊急濃縮が必要 な場合	「S-R炉停止時中性子束高(N3.1)」または「S-R炉停止時中性子束高 (N3.2)」警報確認 格納容器内からの退避指示 ・格納容器外への脱避ページング ・格納容器退避警報装置「入」 希釈停止 ・1次系補給水ポンプ「切」 ・1次系純水補給ライン流量制御弁「閉」 ・体積制御タンク入口側補給弁「閉」 ・体積制御タンク出口側補給弁「閉」 緊急濃縮 ・ほう酸ポンプ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 ・ほう酸タンク循環ライン流量調節「調整開」 ・ほう酸ポンプ速度選択「高速」 ・ほう酸ポンプ「入」 ・原子炉補給水制御「切」 ・緊急ほう酸注入弁「開」 ほう酸注入完了後 ・緊急ほう酸注入弁「閉」 ・ほう酸ポンプ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 ・ほう酸タンク循環ライン流量調節「閉」 ・ほう酸ポンプ速度選択「低速」 ・ほう酸ポンプ「入」 未臨界状態確認	中央制御室	「第別紙2-3表プラント停 止時の運転操作」参照
		運転操作手順書に基づき冷温停止		

第別紙 2-1 表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作 (4/11)

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 (出力運転時 (制御棒制御自動の場合))	冷却材補給系の異常 希釈停止	「制御バシク D制御棒挿入限界異常低」警報確認	中央制御室	
【原因】 原子炉の起動時又は出力運転中に、化学生體制御設備の故障、誤操作等により、1次冷却材中に純水が注入され、1次冷却材中のほう素濃度が低下して反応度が添加される。	緊急濃縮 ・ほう酸ボンブ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 ・ほう酸注入タンク流量調節「調整開」 ・ほう酸ボンブ速度選択「高速」 ・ほう酸ボンブ「入」 ・原子炉給水制御「切」 ・緊急ほう酸注入弁「開」 ほう酸注入完了後 ・緊急ほう酸注入弁「閉」 ・ほう酸ボンブ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「開」 ・ほう酸注入タンク循環ライン流量調節「閉」 ・ほう酸ボンブ速度選択「低速」 ・ほう酸ボンブ「入」	運転操作手順書に基づき冷温停止	「第別紙2-3表プラント停止時の運転操作」参照	
原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 (出力運転時 (制御棒制御手動の場合))	事故直後の操作および事象の抑別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様 「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様		
【原因】 原子炉の起動時又は出力運転中に、化学生體制御設備の故障、誤操作等により、1次冷却材中に純水が注入され、1次冷却材中のほう素濃度が低下して反応度が添加される。	事故直後の操作および事象の抑別 原子炉トリップ処置	「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様 「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」と同様		
原子炉冷却材流量の部分喪失 原子炉の出力運転中に1次冷却材を駆動する1次冷却材ボンブの故障等により、炉心の冷却材流量が減少する。				

第別紙2-1表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作 (5/11)

運転時の異常な過渡変化	事象ベースの 原因	事故対応中の主な操作項目	手順書要求 操作場所	備考
原子炉冷却材系の停止ループの誤起動	【原因】 1次冷却材ポンプ1台が停止しており、原子炉が部分負荷で運転中に、ポンプ制御系の故障、誤操作等により停止中のポンプが起動され、停止ループ中の比較的低温の冷却材が炉心に注入されで反応度が添加される。	—	—	—
外部電源喪失	【原因】 原子炉の出力運転中に送電系統又は所内主発電設備の故障等により外部電源が喪失する。	事故直後の操作および事象の判別 原子炉トリップ処置	原子炉トリップ確認 タービントリップ及び発電機トリップ確認 所内電源及び外部電源の受電状況確認 ・ディーゼル発電機自動起動、受電確認 ・プラックアウトシーケンス作動機器の自動起動確認	中央制御室
		1次冷却材温度確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動補助給水ポンプ自動起動確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」 ・タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁A、B「開ロック」 主蒸気逃がし弁設定正力要更 主給水水バイパス制御弁閉止確認 制御棒插入状態確認 加圧器水位制御系確認 加圧器圧力制御系確認 蒸気発生器水位確認 所内電源及び外部電源受電状況確認 ・ディーゼル発電機自動起動、受電確認 中性子源領域ブロック解除確認 ・中性子束記録計切替「出力領域」→「中性子源領域」 高温停止状態確認 BOシーケンス信号「リセット」 ・補機自動起動ブロック信号「リセット」	—	
		外部電源喪失（自然循環冷却） 不要補機の停止、必要補機の再起動・復旧 ・使用済燃料ピットポンプ「入」 ・タービン設備、発電機設備復旧 ・換気空調設備復旧 加圧器逃がし弁作動確認	—	

第別紙 2-1 表 運転時の異常な過渡変化時の運転操作 (6/11)

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
外部電源喪失 (つづき)	外部電源喪失 (自然循環冷却) (つづき)	充てん抽出系統復旧 ・充てんライン流量制御「HAND・調整開」 ・抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「HAND・調整開」 ・抽出オリフィス出口C／V内側隔離弁「開」 ・抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「AUTO」 ・抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御設定値変更 ・抽出オリフィス出口C／V内側隔離弁「開」 ・抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御設定値変更 ・抽出ライン非再生クーラ出口圧力制御「AUTO」 ・充てんライン流量制御「AUTO」	中央制御室	—
高溫停止状態確認	緊急濃縮 ・ほう酸ボンブ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 ・ほう酸タンク循環ライン流量調節「調整開」 ・ほう酸ボンブ速度選択「高速」 ・ほう酸ボンブ「入」 ・原子炉補給水制御「切」 ・緊急ほう酸注入弁「閉」 ほう酸注入完了後 ・緊急ほう酸注入弁「閉」 ・ほう酸ボンブ「切」 ・ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁「閉」 ・ほう酸タンク循環ライン流量調節「閉」 ・ほう酸ボンブ速度選択「低速」 ・ほう酸ボンブ「入」	中央制御室	—	—
1次冷却系降温・降圧	1次冷却系降温・降圧 ・加圧器後備ヒータ「切ロック」 ・主蒸気速がし弁制御「HAND・調整開」 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」	現場 A/B10.3m 中央制御室	代替措置により実施可能なため対象外	—
加圧器補助スプレイ弁使用する場合	加圧器補助スプレイ弁を使用する場合 ・加圧器補助スプレイ弁「入」 ・加圧器速し弁を使用する場合 ・加圧器速し弁を開放「開」	中央制御室	「第別紙2-3表 プラント停止時の運転操作」参照	—
運転操作手順書に基づき冷温停止	運転操作手順書に基づき冷温停止	—	—	—

第別紙 2-1 表 運転時の異常な過渡変化時 の運転操作 (7/11)

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
主給水流量喪失（外部電源喪失）	事故直後の操作および事象の判別	—	—	—
【原因】 原子炉の出力運転中に、主給水ポンプ、復水ポンプ又は給水制御系の故障等により、すべての蒸気発生器への給水が停止する。	原子炉トリップ装置 外部電源喪失（自然循環冷却）	「外部電源喪失」と同様	—	—
蒸気負荷の異常な増加	—	—	—	—
【原因】 原子炉の出力運転中に、タービンバイパス弁、蒸気加減弁又は主蒸気逃がし弁の誤開放により主蒸気流量が異常に増加し、1次冷却材の温度が低下して反応度が添加される。	—	—	—	—
2次冷却系の異常な減圧	事故直後の操作および事象の判別	原子炉トリップ確認 非常用炉心冷却設備動作信号「発信」確認 所内電源および外部電源の受電状況確認（非常用炉心冷却設備動作時） ・ディーゼル発電機自動起動確認 非常用炉心冷却設備動作信号確認 1次冷却材ポンプ停止確認 主給水隔離作動確認 原子炉格納容器隔離A（T信号）作動確認 電動補助給水ポンプおよびタービン動輪補助給水ポンプ「起動」確認 高圧注入ポンプ「起動」確認 余熱除去ポンプ「起動」確認 原子炉補機冷却水ポンプ「起動」確認 原子炉補機冷却水ポンプ「起動」確認 格納容器換気系隔離（M信号）「発信」確認 制御用空気圧縮機「起動」確認 中央制御室換気系隔離（M信号）「発信」確認 主蒸気ライン隔離信号「発信」確認 非常用炉心冷却設備注水流量および管圧注入系作動確認 補助給水流量設立確認 ・補助給水ポンプ出口流量調節弁「調整開」	中央制御室	—
2次冷却材喪失	—	1次冷却材ポンプ排水注入確認 1次冷却材温度確認 蒸気発生器2次側の漏えい確認 主蒸気逃がし弁閉止確認 健全蒸気発生器確認 破損蒸気発生器特定	—	—

第別紙 2-1 表 運転時の異常な過渡変化時 の運転操作 (8/11)

運転時の異常な過渡変化	事象ベース	事故対応中の主な操作項目	手順書要求操作場所	備考
2 次冷却系の異常な減圧 (つづき)	2 次冷却却材喪失 (つづき)	<p>破損蒸気発生器隔壁 「閉ロック」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・破損蒸気発生器の補助給水ボンブ開口流量調節弁 「閉ロック」 ・破損蒸気発生器の主給水バイパス隔壁弁 (A), (B) 「閉」 ・破損蒸気発生器の主蒸気バイパス隔壁弁 (A), (B) 「閉」 ・破損蒸気発生器の主蒸気逃がし弁制御「HAND・閉」 ・破損蒸気発生器側のタービン動補助給水ボンブ駆動蒸気 B (C) 主蒸気ライン元弁 「閉ロック」 ・破損蒸気発生器の主蒸気隔壁弁上流ドレンライン隔壁弁 「閉」 ・破損蒸気発生器の主給水隔壁弁 「閉」 確認 ・破損蒸気発生器の主給水バイパス制御弁 「閉」 確認 ・破損蒸気発生器の主給水張調節弁 「閉」 確認 ・破損蒸気発生器のプローダウン C / V 外側隔壁弁 「閉」 確認 ・破損蒸気発生器のプローダウン止め弁 「閉」 確認 ・破損蒸気発生器の蒸気発生器サンフルライン C / V 外側隔壁弁 「閉」 確認 ・サブクール度用 1 次冷却却材温度切離ループ選択 (高温側) 「破損ループ側」 ・サブクール度用 1 次冷却却材温度切離ループ選択 (低温側) 「破損ループ側」 ・サブクール度用 1 次冷却却材圧力切離ループ選択 「破損ループ側」 <p>健全蒸気発生器水位調整</p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助給水ボンブ出口流量調節弁 「調整開」 ・タービン動補助給水ボンブ駆動蒸気入口弁 A, B 「閉ロック」 <p>非常用炉心冷却設備動作信号リセット</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ECCS動作信号リセット (A), (B) 「リセット」 ・原子炉格納容器隔壁 A (T 信号) リセット (A), (B) 「リセット」 <p>非常用炉心冷却設備動作状況確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ・余熱除去ポンプ「切」(停止可能と判断した場合) <p>燃料取替用水ピット水位確認</p> <p>非常用炉心冷却設備停止条件確認及び確立(格納容器外破断)</p> <p>非常用炉心冷却設備停止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高压注入ポンプ「切」 ・余熱除去ポンプ「切」 <p>非常用炉心冷却設備再起動条件確認</p> <p>制御棒挿入状態確認</p>	中央制御室	