

(参考) 燃料被覆管の水素化物再配向について

燃料被覆管には、通常運転時における冷却材とジルコニウム基合金との酸化反応により被覆管表面に酸化膜が形成されるとともに、酸化に伴い発生した水素の一部はジルコニウム基合金中に吸収（水素吸収）される。吸収された水素量はジルコニウム基合金の水素固溶限まで金属結晶中に固溶するが、固溶限以上に吸収された水素は、図1. 1（左）に示すように被覆管円周方向に平行な水素化物として析出する。固溶限は温度に依存して変化し、温度が高くなると固溶限は増加する。

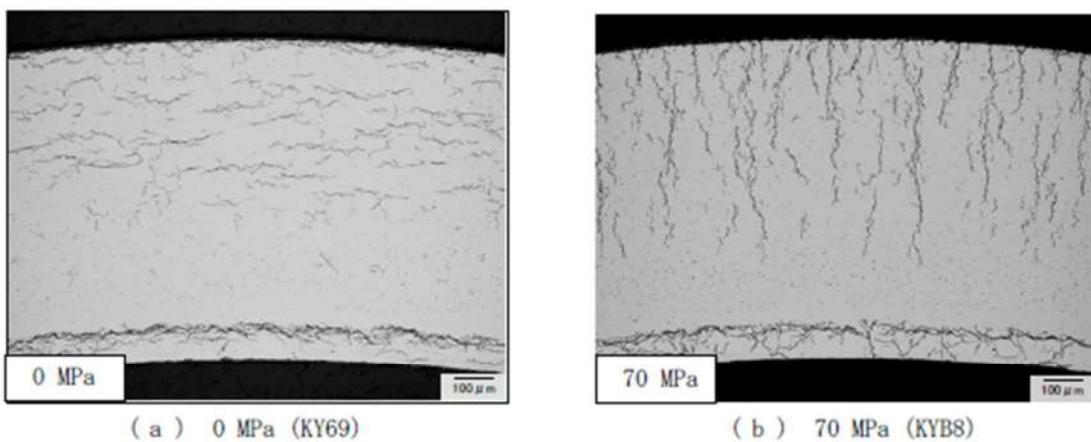


図1. 1 燃料被覆管の水素化物
(左：円周方向に配向、右：半径方向に再配向) [1]

運転中状態から燃料被覆管が冷却される場合、被覆管温度の低下により水素固溶限は減少し金属中に吸収されていた水素が水素化物として析出する。この際、被覆管周方向に一定以上の引張応力が作用する場合、その応力に垂直な方向（半径方向）に水素化物が析出（配向）する性質がある（図1. 1（右））。多くの水素化物が被覆管の半径方向に配向した場合、燃料被覆管の機械的特性は低下することが知られている^[2]。

2. 被覆管水素化物の再配向に関する知見

照射済み燃料の中間貯蔵において、貯蔵キャスク内の燃料被覆管温度は崩壊熱により数百°C程度まで上昇し、燃料棒内圧が高い状態で保管され、崩壊熱の低減に伴い冷却が進む。このような場合に想定される水素の固溶・析出の特徴を踏まえ、使用済み燃料の中間貯蔵時における被覆管の健全性を確認するため、JNESにおいて55GWd/tまでのBWR及びPWR燃料被覆管材料（原子炉内で

最大 5 サイクルまで照射された Zry-2、Zry-4 等のジルコニウム合金) を用い、水素化物再配向試験および試験試料の機械特性試験が実施されている^[1]。

試験の結果の概要を表 2. 1 に示すが、PWR 被覆管材 (MDA) に対して、試験温度 275°C 以下、かつ、被覆管周方向応力 85MPa 以下であれば水素化物の再配向は生じないとする知見が得られている (表 2. 2)。また、被覆管の機械特性は、試験温度 250°C 以下、かつ、被覆管周方向応力 90MPa 以下では強度や延性の低下が生じないとする知見が得られている (表 2. 3)。

- [1] 「平成 17 年度リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等(貯蔵燃料長期健全性等確認試験に関する試験成果報告書)」((独) 原子力安全基盤機構, 平成 18 年 3 月)
- [2] 「平成 20 年度 リサイクル燃料資源貯蔵技術調査等 (中間貯蔵設備等長期健全性等試験のうち貯蔵燃料健全性等調査に関する試験成果報告書)」((独) 原子力安全基盤機構, 平成 21 年 3 月)

表2. 1 JNES水素化物再配向試験の試験条件^[1]

試験時温度	200°C~400°C
試験時周方向応力	0MPa~130MPa
降温速度	0.6°C/h~30°C/h

表2. 2 PWR55GWd/t型燃料被覆管（MDA管）の再配向特性^[1]

温度 (°C)	冷却速度 (°C/h)	周方向応力条件 (MPa)							
		55	70	85	90	95	100	115	130
300	30						△	■	■
275	30			○		△	△		
	3			○			△		
265	30								
	3								
260	30					△			
	3								
250	30				△		△		
	3								

○: 照射まま材と同等

△: 明瞭に判断できず

■: 再配向あり

: 許容される条件

表2. 3 PWR55GWd/t型燃料被覆管（MDA管）の周方向機械特性^[1]

温度 (°C)	冷却速度 (°C/h)	周方向応力条件 (MPa)							
		55	70	85	90	95	100	115	130
300	30						○	■	■
275	30			△		△	△		
	3			○			○		
265	30								
	3								
260	30					△			
	3								
250	30				○		■		
	3								

○: 照射まま材と同等

△: 延性低下あり

■: 延性および強度低下あり

: 許容される条件

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	SAE717 r. 12. 0
提出年月日	令和5年10月31日

泊発電所 3号炉

重大事故等対策の有効性評価

7.1.7 ECCS再循環機能喪失

令和5年10月
北海道電力株式会社



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

設置変更許可申請書の補正を予定しており、補正書の添付書類十 SA 有効性評価の章番号に合わせています。

目次

7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価

7.1 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故

7.1.7 ECCS 再循環機能喪失

添付資料 目次

- 添付資料7.1.7.1 大破断 LOCA 時における低圧再循環運転不能の判断及びその後の操作の成立性について
- 添付資料7.1.7.2 「中小破断 LOCA+高圧再循環失敗」の取扱いについて
- 添付資料7.1.7.3 重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件 (ECCS 再循環機能喪失)
- 添付資料7.1.7.4 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について
- 添付資料7.1.7.5 安定停止状態について
- 添付資料7.1.7.6 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について (ECCS 再循環機能喪失)
- 添付資料7.1.7.7 「ECCS 再循環機能喪失」における MAAP の不確かさについて
- 添付資料7.1.7.8 ECCS 再循環機能喪失時の代替再循環操作の時間余裕について
- 添付資料7.1.7.9 ECCS 再循環機能喪失時における事象初期の応答について
- 添付資料7.1.7.10 燃料、電源負荷評価結果について (ECCS 再循環機能喪失)

7.1.7 ECCS再循環機能喪失

7.1.7.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策

(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス

事故シーケンスグループ「ECCS再循環機能喪失」に含まれる事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」、「中破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故」及び「小破断LOCA時に高圧再循環機能が喪失する事故」である。

(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方

事故シーケンスグループ「ECCS再循環機能喪失」では、原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生し、燃料取替用水ピットを水源とした非常用炉心冷却設備による炉心への注水後に、格納容器再循環サンプを水源とする非常用炉心冷却設備の再循環機能（ECCS再循環機能）が喪失することを想定する。このため、緩和措置がとられない場合には、1次冷却系保有水量が減少することで炉心が露出し、炉心損傷に至る。

本事故シーケンスグループは、ECCS再循環機能を喪失したことによって最終的に炉心損傷に至る事故シーケンスグループである。このため、重大事故等対策の有効性評価には、ECCS再循環機能に対する重大事故等対処設備に期待することが考えられる。

したがって、本事故シーケンスグループでは、格納容器スプレイポンプを用いた代替再循環により炉心を冷却することによって

炉心損傷の防止を図る。また、原子炉格納容器スプレイ設備による原子炉格納容器除熱を実施する。

(3) 炉心損傷防止対策

事故シーケンスグループ「ECCS再循環機能喪失」における機能喪失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、初期の対策としてB－格納容器スプレイポンプによる代替再循環を整備し、安定状態に向けた対策として、代替再循環による炉心冷却を継続する。また、原子炉格納容器の健全性を維持するため、安定状態に向けた対策としてA－格納容器スプレイポンプを用いた格納容器スプレイ再循環による原子炉格納容器除熱手段を整備する。

これらの対策の概略系統図を第7.1.7.1図に、手順の概要を第7.1.7.2図及び第7.1.7.3図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第7.1.7.1表に示す。

本事故シーケンスグループの重要事故シーケンスにおいて、重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員及び災害対策本部要員で構成され、合計10名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う発電課長(当直)及び副長の2名、運転操作対応を行う運転員4名である。発電所構内に常駐している要員のうち、関係各所に通報連絡等を行う災害対策本部要員が4名である。必要な要員と作業項目について第7.1.7.4図に示す。

なお、重要事故シーケンス以外の事故シーケンスについては、作業項目を重要事故シーケンスと比較し、必要な要員数を確認し

た結果、10名で対処可能である。

a. プラントトリップの確認

事象の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。

また、非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。

プラントトリップを確認するために必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。

b. 安全注入シーケンス作動状況の確認

「ECCS作動」警報により非常用炉心冷却設備作動信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。

安全注入シーケンスの作動状況を確認するために必要な計装設備は、高圧注入流量等である。

c. 蓄圧注入系動作の確認

1次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。

蓄圧注入系の動作を確認するために必要な計装設備は、1次冷却材圧力（広域）である。

d. 格納容器スプレイ作動状況の確認

「C/Vスプレイ作動」警報により原子炉格納容器スプレイ作動信号が発信し、格納容器スプレイが作動していることを確認する。

格納容器スプレイの作動状況を確認するために必要な計装設備は、原子炉格納容器圧力等である。

e . 1 次冷却材漏えいの判断

加圧器圧力及び水位の低下，原子炉格納容器圧力及び温度の上昇，格納容器サンプ及び格納容器再循環サンプ水位の上昇，格納容器内エリアモニタの上昇等により1次冷却材の漏えいの判断を行う。

1次冷却材漏えいの判断に必要な計装設備は，加圧器水位等である。

f . 再循環運転への切替え

燃料取替用水ピット水位指示16.5%到達及び格納容器再循環サンプ水位（広域）指示71%以上を確認し，再循環運転へ切り替え，再循環運転へ移行する。

再循環運転への切替えに必要な計装設備は，燃料取替用水ピット水位等である。

g . 再循環運転への切替失敗の判断

再循環弁等の動作不調により再循環運転への切替失敗と判断する。

再循環運転への切替失敗の判断に必要な計装設備は，高圧再循環運転は高圧注入流量等であり，低圧再循環運転は低圧注入流量等である。

h . 再循環運転への切替失敗時の対応

再循環運転への切替失敗時の対応操作として，再循環機能回復操作，代替再循環運転の準備，蒸気発生器2次側による炉心冷却及び燃料取替用水ピットの補給操作を行う。

再循環運転への切替失敗時の対応に必要な計装設備は，格納容器再循環サンプ水位（広域）等である。

i . 代替再循環運転による炉心冷却

代替再循環運転の準備が完了すれば、B－格納容器スプレイポンプによる代替再循環配管（B－格納容器スプレイポンプ出口～B－余熱除去ポンプ出口連絡ライン）を使用した代替再循環運転による炉心冷却を開始する。

代替再循環運転による炉心冷却に必要な計装設備は、低圧注入流量等である。

（添付資料7.1.7.1）

j . 原子炉格納容器の健全性維持

A－格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ再循環運転により原子炉格納容器の健全性維持を継続的に行う。

原子炉格納容器の健全性維持に必要な計装設備は、原子炉格納容器圧力等である。

以降、炉心冷却は、代替再循環運転による注水により継続的に行い、また、原子炉格納容器除熱は、格納容器スプレイ再循環運転により継続的に行う。

7.1.7.2 炉心損傷防止対策の有効性評価

(1) 有効性評価の方法

本事故シーケンスグループを評価する上で選定した重要事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、破断による1次冷却材の流出量が多くなるとともに、再循環切替までの時間が短いことで、再循環切替が失敗する時点での炉心崩壊熱が大きく、炉心冷却時に要求される設備容量及び運転員等操作の観点で厳しくなる「大破断LOCA時に低圧再循環機能

及び高圧再循環機能が喪失する事故」である。

(添付資料7.1.7.2)

本事故シーケンスグループにおける中破断LOCA又は小破断LOCAを起因とする事故の炉心損傷防止対策として、2次冷却系強制冷却により1次冷却系を減圧させた後、低圧再循環により長期の炉心冷却を確保する手段があるが、この対策の有効性については、「7.1.6 ECCS注水機能喪失」において確認している。さらに、その手段に失敗した場合においても、格納容器スプレイポンプによる代替再循環に期待できる。したがって、「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」の対策を評価することで、中破断LOCA又は小破断LOCAを起因とする事故を包絡することができる。

本重要事故シーケンスでは、事象初期のブローダウン期間及びリフィル／再冠水期間を除いた炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、燃料被覆管酸化、沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流及びECCS強制注入が重要現象となる。よって、これらの現象を適切に評価することが可能であるシビアアクシデント総合解析コードMAAPにより1次冷却材圧力、燃料被覆管温度等の過渡応答を求める。

なお、MAAPについては、事象初期の炉心水位、燃料被覆管温度、原子炉格納容器圧力及び原子炉格納容器雰囲気温度の適用性が低いことから、1次冷却系を多数のノードに区分し、質量、運動量及びエネルギー保存則を解くことで、事象初期のブローダウン期間及びリフィル／再冠水期間をより詳細に評価しており、事象初期においては有効性評価よりも厳しい单一故障を想定した条件で

評価を実施している原子炉設置許可申請書添付書類十「3.2.1原子炉冷却材喪失」及び事象初期においては有効性評価と同様の事象進展となる原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における評価結果を参照する。

(添付資料7.1.4.3)

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。

また、MAAPの炉心水位の予測の不確かさに関し、「7.1.7.3(3)感度解析」において、MAAPとプラント過渡解析コードM-RELAP5との比較による評価を実施する。

(2) 有効性評価の条件

本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第7.1.7.2表に示す。また、主要な解析条件について、本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。

(添付資料7.1.7.3)

a. 事故条件

(a) 起因事象

起因事象として、大破断LOCAが発生するものとする。原子炉冷却材圧力バウンダリの破断位置は低温側配管とし、原子炉容器と非常用炉心冷却設備の注入配管との間において破断するものとする。また、破断口径は、1次冷却材配管（約0.70m（27.5インチ））の完全両端破断とする。

(b) 安全機能の喪失に対する仮定

ECCS再循環機能として再循環切替時に低圧注入系及び高圧注入系の機能が喪失するものとする。

(c) 外部電源

外部電源は使用できるものとする。

外部電源がある場合、非常用炉心冷却設備の作動が早くなり、ECCS再循環切替失敗の時期が早くなる。このため、ECCS再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、格納容器スプレイポンプによる代替再循環への切替操作時間の観点で事象進展が厳しくなる。

(d) 再循環切替

再循環切替は、燃料取替用水ピット水位16.5%到達時とする。また、同時にECCS再循環切替に失敗するものとする。

b. 重大事故等対策に関連する機器条件

(a) 原子炉トリップ信号

原子炉トリップは、「原子炉圧力低」信号によるものとする。

(b) 非常用炉心冷却設備作動信号

非常用炉心冷却設備作動信号は「原子炉圧力異常低」信号により発信するものとする。また、11.36MPa[gage]を作動限界値とし、応答時間は0秒とする。

(c) 原子炉格納容器スプレイ作動信号

原子炉格納容器スプレイ作動信号は「原子炉格納容器圧力異常高」信号により発信するものとする。また、0.136MPa[gage]を作動限界値とし、応答時間は0秒とする。

(d) 高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプ

炉心への注水は、再循環切替前は高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプそれぞれ2台動作し、再循環切替時点でECCS再循環機能が喪失するものとする。また、設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性（高圧注入特性（ $0 \text{ m}^3/\text{h}$ ～約 $350 \text{ m}^3/\text{h}$ ， $0 \text{ MPa}[\text{gage}]$ ～約 $15.7 \text{ MPa}[\text{gage}]$ ），低圧注入特性（ $0 \text{ m}^3/\text{h}$ ～約 $1,820 \text{ m}^3/\text{h}$ ， $0 \text{ MPa}[\text{gage}]$ ～約 $1.3 \text{ MPa}[\text{gage}]$ ））で炉心へ注水するものとする。

最大注入特性とすることにより、燃料取替用水ピットの水位低下が早くなる。このため、ECCS再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、格納容器スプレイポンプによる代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなる。

(e) 格納容器スプレイポンプ

再循環切替前は、格納容器スプレイとして格納容器スプレイポンプ2台を最大流量で使用するものとする。再循環切替後は、1台を代替再循環による炉心注水として一定流量で使用し、もう1台を格納容器スプレイとして最大流量で使用するものとする。

最大流量とすることにより、燃料取替用水ピットの水位低下が早くなる。このため、ECCS再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、格納容器スプレイポンプによる代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなる。

(f) 補助給水ポンプ

電動補助給水ポンプ 2 台及びタービン動補助給水ポンプ 1 台が自動起動し、非常用炉心冷却設備作動限界値到達の 60 秒後に 3 基の蒸気発生器に合計 $150\text{m}^3/\text{h}$ の流量で注水するものとする。

(g) 蓄圧タンク

蓄圧注入系のパラメータとして初期保持圧力については、炉心への注水を遅くするために最低保持圧力とする。また、初期保有水量については、炉心への注水量を少なくするために最低保有水量とする。

蓄圧タンクの保持圧力（最低保持圧力）

$4.04\text{MPa}[\text{gage}]$

蓄圧タンクの保有水量（最低保有水量）

29.0m^3 (1基当たり)

(h) 代替再循環

格納容器スプレイポンプ 1 台動作による代替再循環時の炉心への注水流量は、ECCS 再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱に相当する蒸発量を上回る流量として、 $200\text{m}^3/\text{h}$ を設定する。

c. 重大事故等対策に関する操作条件

運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。

(a) 格納容器スプレイポンプによる代替再循環は、現場及び中央制御室での代替再循環開始操作等に余裕を考慮して、

ECCS 再循環切替失敗から 30 分後に開始する。なお、運用上は「7.1.7.3(3) 感度解析」に示すとおり、MAAP の炉心水位の予測の不確かさを考慮し、格納容器スプレイポンプによる代替再循環を実際に見込まれる操作時間である ECCS 再循環切替失敗から 15 分後（訓練実績：13 分）までに開始する。

(3) 有効性評価の結果

本重要事故シーケンスの事象進展を第7.1.7.3図に、原子炉容器内水位、燃料被覆管温度等の1次冷却系パラメータの推移を第7.1.7.5図から第7.1.7.12図に、原子炉格納容器圧力、原子炉格納容器雰囲気温度等の原子炉格納容器パラメータの推移を第7.1.7.13図から第7.1.7.16図に示す。

a. 事象進展

事象発生後、破断口からの1次冷却材の流出により、1次冷却材圧力が低下することで、「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に到達し、原子炉は自動停止するとともに、「原子炉圧力異常低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に到達した後、非常用炉心冷却設備が動作する。このため、炉心は一時的に露出するが、炉心注水が開始されることにより再び冠水状態となる。

燃料取替用水ピット水位が低下し、事象発生の約19分後に格納容器再循環サンプ側への水源切替えを行うが、ECCS再循環への切替えに失敗することで原子炉容器内水位は低下する。しかし、ECCS再循環切替失敗の30分後に、格納容器スプレイポンプを用いた代替再循環による炉心への注水を実施するこ

とで炉心水位は回復する。

原子炉格納容器内に漏えいした1次冷却材により、原子炉格納容器圧力及び温度は上昇する。そのため、原子炉格納容器スプレイ設備による原子炉格納容器除熱を行う。

(添付資料7.1.7.4)

b. 評価項目等

燃料被覆管の最高温度は破断直後の炉心露出により一時的に上昇するが、第7.1.7.12図に示すとおり、非常用炉心冷却設備による炉心注水により低下する。非常用炉心冷却設備の性能は、原子炉設置許可申請書添付書類十「3.2.1 原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも燃料被覆管の最高温度は約1,044°Cであり、燃料被覆管の酸化量は約4.6%である。このため、本事象においても燃料被覆管最高温度1,200°C、燃料被覆管の酸化量15%以下である。

1次冷却材圧力は第7.1.7.5図に示すとおり、初期値（約15.6MPa[gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、1次冷却材圧力と1次冷却材ポンプ吐出部との差（高々約0.6MPa）を考慮しても、約16.2MPa[gage]以下であり、最高使用圧力の1.2倍（20.592MPa[gage]）を十分下回る。

原子炉格納容器圧力及び温度は、第7.1.7.15図及び第7.1.7.16図に示すとおり、事象発生直後からの格納容器スプレイにより抑制できる。原子炉格納容器スプレイ設備の性能は、原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材

喪失」における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最高値はそれぞれ約0.241MPa[gage]及び約124°Cにとどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、原子炉格納容器最高使用圧力(0.283MPa[gage])及び最高使用温度(132°C)を下回る。

第7.1.7.14図に示すように、格納容器再循環サンプ水温度は低下傾向を示し、炉心は安定して冷却されており、事象発生の約4.9時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。その後も格納容器スプレイポンプによる代替再循環を継続することで安定状態が確立し、また、安定状態を維持できる。

本評価では、「6.2.1.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1)から(4)の評価項目について、対策の有効性を確認した。

(添付資料7.1.7.5)

7.1.7.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。

ECCS再循環機能喪失では、原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管の破断が発生し、燃料取替用水ピットを水源とした非常用炉心冷却設備による炉心への注水後に、格納容器再循環サンプを水源とする非常用炉心冷却設備の再循環機能

(ECCS再循環機能)が喪失することが特徴である。また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、事象発生から12時間程度までの短期間に期待する操作及び事象進展に有意な影響を与えると考えられる操作として、ECCS再循環切替失敗の30分後を起点とする格納容器スプレイポンプによる代替再循環とする。

(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価

本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要な現象とは、「6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。

a. 運転員等操作時間に与える影響

炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデル、並びに1次冷却系における気液分離・対向流に係る流動様式の解析モデルの不確かさについては、「7.1.7.3(3) 感度解析」にて評価している。

b. 評価項目となるパラメータに与える影響

炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデル、並びに1次冷却系における気液分離・対向流に係る流動様式の解析モデルの不確かさについては、「7.1.7.3(3) 感度解析」にて評価している。

(2) 解析条件の不確かさの影響評価

a. 初期条件，事故条件及び重大事故等対策に関する機器条件

初期条件，事故条件及び重大事故等対策に関する機器条件は，第7.1.7.2表に示すとおりであり，それらの条件設定を設計値等，最確条件とした場合の影響を評価する。また，解析条件の設定に当たっては，評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定があることから，その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる炉心崩壊熱及び破断口径に関する影響評価の結果を以下に示す。

(a) 運転員等操作時間に与える影響

初期条件の原子炉停止後の炉心崩壊熱を最確条件とした場合，解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため，1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなり，炉心注水流量が多くなることで，再循環切替水位に到達する時間が早くなる。しかし，事象発生後の1次冷却材圧力は原子炉格納容器圧力に支配され，炉心崩壊熱の変動による炉心注水流量への影響は小さいことから，運転員等操作時間に与える影響は小さい。

事故条件の破断口径の変動を考慮した場合，解析条件で設定している破断口径より小さくなるため，破断口からの1次冷却材の流出流量が少なくなり，炉心注水流量が減少する。このため，再循環切替水位に到達する時間が遅くなるため，その後に生じるECCS再循環切替失敗を起点とする格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転の開始が遅

くなるが、操作手順（ECCS再循環切替失敗を判断後に代替再循環運転の準備開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

(b) 評価項目となるパラメータに与える影響

初期条件の原子炉停止後の炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材の蒸発率が低下し、1次冷却系保有水量の減少が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

事故条件の破断口径の変動を考慮した場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、1次冷却材の流出流量が少なくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

b. 操作条件

操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価項目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。

(a) 運転員等操作時間に与える影響

操作条件の格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転開始は、解析上の操作開始時間として、再循環切替失敗の30分後に開始する設定としている。運転員等操作時間に

与える影響として、格納容器スプレイ再循環切替成功確認並びに高圧及び低圧再循環切替失敗確認、高圧及び低圧再循環機能回復操作、格納容器スプレイポンプによる代替再循環切替操作時間は、時間余裕を含めて設定されており、代替再循環開始時間も早まる可能性があることから運転員等操作時間に対する余裕は大きくなる。

なお、この操作を行う運転員等は、他の操作との重複がないことから、操作開始時間が早まっても、他の運転員等の操作時間に与える影響はない。

(b) 評価項目となるパラメータに与える影響

操作条件の格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転開始は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定よりも早まる可能性があり、その場合代替再循環開始時の炉心崩壊熱は高くなるため1次冷却系保有水の低下が早まるが、代替再循環運転により1次冷却系保有水量は回復することから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。一方、破断口径等の不確かさにより、破断口からの1次冷却材の流出量が少なくなるとともに、燃料取替用水ピットの水位低下が遅くなるため、再循環切替水位への到達が遅くなり、ECCS再循環切替失敗時点における炉心崩壊熱が小さくなる。このため、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流の不確かさに

については、「7.1.7.3(3) 感度解析」にて評価しており、評価項目に与える影響は小さい。

(3) 感度解析

MAAPにおける重要現象の不確かさのうち、炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流による炉心水位の予測に関する不確かさを確認するため、本重要事故シーケンスにおいてM-RELAP5による感度解析を実施した。

その結果、第7.1.7.17図に示すとおり、MAAPはM-RELAP5より約15分炉心露出を遅めに予測する傾向を確認した。また、M-RELAP5によりECCS再循環切替失敗から15分後に代替再循環を開始した場合の感度解析を実施した。その結果、第7.1.7.18図に示すとおり、ECCS再循環切替失敗後において、炉心は露出せず、燃料被覆管温度は上昇しない結果となった。よって、本重要事故シーケンスにおいては、炉心露出の予測に対する不確かさとして、15分を考慮するものとする。なお、本評価では、MAAPによって算出された原子炉格納容器圧力等を境界条件として用いているが、両コードの計算結果から得られる原子炉格納容器内へ放出されるエネルギーの差から見積もられる原子炉格納容器圧力の差はわずかであることから、M-RELAP5の炉心露出の予測に与える影響は軽微である。

MAAPにおける重要現象の不確かさのうち、炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流、並びに1次冷却系における気液分離・対向流の不確かさとして、炉心露出を約15分遅く評価する可能性があることから、実際の炉心露出に対する余裕が小さくなり、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなる。

これを踏まえて、格納容器スプレイポンプによる代替再循環の開始操作については、解析上の操作開始時間に対して、運用上実際に見込まれる操作開始時間を15分早くしている。このため、炉心露出することなく、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

(4) 操作時間余裕の把握

操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内の操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。

操作条件の格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転開始について、格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作の開始時間に対する時間余裕を確認するため、燃料被覆管温度評価の観点から、運用上実際に見込まれる操作開始時間であるECCS再循環切替失敗から15分後に実施する格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作に対して、開始を5分遅くした場合の感度解析を実施した。その結果、第7.1.7.19図及び第7.1.7.20図に示すとおり、燃料被覆管の最高温度は約480°Cとなり1,200°C以下となることから、炉心の著しい損傷は発生せず、評価項目を満足することから時間余裕がある。

(5) まとめ

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認した。感度解析結果から、MAAPの炉心水位の予測の不確かさとして15分を考慮することとし、運用上実際に見込まれる操作開始時間を15分早くした。その結果、

解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、運転員等による格納容器スプレイポンプによる代替再循環を行うことにより、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間には時間余裕がある。

(添付資料7.1.7.6, 7.1.7.7, 7.1.7.8)

7.1.7.4 必要な要員及び資源の評価

(1) 必要な要員の評価

事故シーケンスグループ「ECCS再循環機能喪失」において、重大事故等対策時における必要な要員は、「7.1.7.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり10名である。「7.5.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）の36名で対処可能である。

(2) 必要な資源の評価

事故シーケンスグループ「ECCS再循環機能喪失」において、必要な水源、燃料及び電源は、「7.5.1(2) 資源の評価条件」の条件下で評価している。その結果を以下に示す。

a. 水源

燃料取替用水ピット ($1,700\text{m}^3$: 有効水量) を水源とする高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプによる炉心注水については、燃料取替用水ピット水位が再循環切替水位 (16.5%) に到達後 (約19分後)，高圧再循環運転及び低圧再循環運転への切替えに失敗するが、その後、2系列の格納容器スプレイ再循

環運転への切替えに成功したことを確認した後、B－格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転に切り替える（約49分後）。以降は、格納容器再循環サンプを水源とし、代替再循環運転による炉心冷却を継続する。

燃料取替用水ピット（ $1,700\text{m}^3$ ：有効水量）を水源とする格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ注水については、燃料取替用水ピット水位が再循環切替水位（16.5%）に到達後（約19分後）にA－格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ再循環運転に切り替え、以降は、格納容器再循環サンプを水源とし、格納容器スプレイ再循環運転を継続する。

以上より、燃料取替用水ピットへの補給は不要である。

なお、外部電源喪失を想定した場合でも同様の対応である。

b . 燃料

本重要事故シーケンスの評価では外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機による電源供給を想定し、事象発生後7日間最大負荷で運転した場合、約527.1kLの軽油が必要となる。

緊急時対策所への電源供給については、保守的に事象発生直後からの緊急時対策所用発電機の運転を想定すると、7日間の運転継続に約19.2kLの軽油が必要となる。

ディーゼル発電機燃料油貯油槽（約540kL）及び燃料タンク（SA）（約50kL）にて合計約590kLの軽油を保有しており、これらの使用が可能であることから、ディーゼル発電機による電源供給及び緊急時対策所への電源供給について、7日間の

継続が可能である（合計使用量約546.3kL）。

c. 電源

本重要事故シーケンスの評価では外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機による電源供給を想定した場合においても、重大事故等対策時に必要な負荷は、設計基準事故時に想定している非常用炉心冷却設備作動信号により動作する負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。

また、緊急時対策所への電源供給を行う緊急時対策所用発電機についても、必要負荷に対しての電源供給が可能である。

（添付資料7.1.7.10）

7.1.7.5 結論

事故シーケンスグループ「ECCS再循環機能喪失」では、燃料取替え用水ピットを水源とした非常用炉心冷却設備による炉心への注水後に、格納容器再循環サンプを水源とする非常用炉心冷却設備の再循環運転ができなくなることで、1次冷却系保有水量が減少し、炉心が露出して炉心損傷に至ることが特徴である。事故シーケンスグループ「ECCS再循環機能喪失」に対する炉心損傷防止対策としては、初期の対策としてB-格納容器スプレイポンプによる代替再循環、安定状態に向けた対策としてB-格納容器スプレイポンプによる代替再循環及びA-格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ再循環を整備している。

事故シーケンスグループ「ECCS再循環機能喪失」の重要事故シーケンス「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」について有効性評価を行った。

上記の場合においても、格納容器スプレイポンプによる代替再循環を実施することにより、ECCS再循環切替失敗後に炉心損傷するとはない。

その結果、燃料被覆管温度及び酸化量、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、評価項目を満足している。また、安定状態を維持できる。

解析コード及び解析条件の不確かさについて確認した結果、運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。なお、解析条件の不確かさ等を考慮して感度解析を実施しており、評価項目を満足することを確認している。

重大事故等対策時に必要な要員は、運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）にて確保可能である。また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。

以上のことから、B－格納容器スプレイポンプによる代替再循環、A－格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ再循環等の炉心損傷防止対策は、選定した重要事故シーケンスに対して有効であることが確認でき、事故シーケンスグループ「ECCS再循環機能喪失」に対して有効である。

第7.1.7.1表 「ECCS再循環機能喪失」の重大事故等対策について（1／2）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備			
		常設設備	可搬型設備	計装設備	
a . プラントトリップの確認	事象の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。 ・非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。	—	—	出力領域中性子束* 中間領域中性子束* 中性子源領域中性子束*	
b . 安全注入シーケンス作動状況の確認	「ECCS作動」警報により非常用炉心冷却設備動作信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。	【燃料取替用水ピット】* 【余熱除去ポンプ】* 【高压注入ポンプ】*	—	【高压注入流量】* 【低圧注入流量】* 燃料取替用水ピット水位* 1次冷却材圧力（広域）*	
c . 警圧注入系動作の確認	・1次冷却材圧力の低下に伴い、警圧注入系が動作することを確認する。	【警圧タンク】*	—	1次冷却材圧力（広域）*	
d . 格納容器スプレイ作動状況の確認	・「C/Vスプレイ作動」警報により原子炉格納容器スプレイ作動信号が発信し、格納容器スプレイが作動していることを確認する。	【燃料取替用水ピット】* 【格納容器スプレイポンプ】*	—	原子炉格納容器圧力* 格納容器圧力(AM用) 格納容器内温度* 燃料取替用水ピット水位* 格納容器再循環サンプ水位（広域）* 格納容器再循環サンプ水位（狭域）* B—格納容器スプレイ冷却器出口積算流量（AM用）	
e . 1次冷却材漏えいの判断	・加圧器圧力及び水位の低下、原子炉格納容器圧力及び温度の上昇、格納容器サンプ及び格納容器再循環サンプ水位の上昇、格納容器内エリアモニタの上昇等により1次冷却材の漏えいの判断を行う。	—	—	加圧器水位* 1次冷却材圧力（広域）* 原子炉格納容器圧力* 格納容器内温度* 格納容器内高レンジエリニアモニタ（高レンジ）* 格納容器内高レンジエリニアモニタ（低レンジ）* 格納容器再循環サンプ水位（広域）* 格納容器再循環サンプ水位（狭域）*	
f . 再循環運転への切替え	・燃料取替用水ピット水位指示16.5%到達及び格納容器再循環サンプ水位（広域）指示71%以上を確認し、再循環運転へ切り替え、再循環運転へ移行する。	【燃料取替用水ピット】* 【格納容器再循環サンプスクリーン】* 【高压注入ポンプ】* 【余熱除去ポンプ】* 【格納容器スプレイポンプ】*	—	【高压注入流量】* 【低圧注入流量】* B—格納容器スプレイ冷却器出口積算流量（AM用）	

* : 許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの
 【 】 : 重大事故等対処設備（設計基準拡張）

第7.1.7.1表 「ECCS再循環機能喪失」の重大事故等対策について（2／2）

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
g・再循環運転への切替失敗の判断	・再循環弁等の動作不調により再循環運転への切替失敗と判断する。	—	—	【高压注入流量】* 【低压注入流量】* 格納容器再循環サンプ水位(広域) * 格納容器再循環サンプ水位(狭域) *
h・再循環運転への切替失敗時の対応	・再循環運転への切替失敗時の対応操作として、再循環機能回復操作、代替再循環運転の準備、蒸気発生器2次側による炉心冷却及び燃料取替用水ピットの補給操作を行う。	【主蒸気逃がし弁】* 【タービン動補助船水ポンプ】* 【電動補助給水ポンプ】* 【蒸気発生器】* 【補助給水ピット】* 【燃料取替用水ピット】*	—	1次冷却材温度(広域-高温側) * 1次冷却材温度(広域-低温側) * 1次冷却材圧力(広域) * 【低压注入流量】* 加压器水位*
i・代替再循環運転による炉心冷却	・代替再循環運転の準備が完了すれば、B-格納容器スプレイポンプによる代替再循環配管(B-格納容器スプレイポンプ出口～B-余熱除去ポンプ出口連絡ライン)を使用した代替再循環運転による炉心冷却を開始する。 ・代替再循環運転による炉心冷却を継続的に行う。	B-格納容器スプレイポンプ* B-格納容器スプレイ冷却器* 格納容器再循環サンプ* 格納容器再循環サンプスクリーン* —	—	格納容器再循環サンプ水位(広域) * 格納容器再循環サンプ水位(狭域) * 1次冷却材温度(広域-高温側) * 1次冷却材温度(広域-低温側) * 1次冷却材圧力(広域) * 【低压注入流量】* 加压器水位*
j・原子炉格納容器の健全性維持	・A-格納容器スプレイポンプによる格納容器スプレイ再循環運転により原子炉格納容器の健全性維持を継続的に行う。	【A-格納容器スプレイポンプ】* 【A-格納容器スプレイ冷却器】* 【格納容器再循環サンプ】* 【格納容器再循環サンプスクリーン】*	—	格納容器再循環サンプ水位(広域) * 格納容器再循環サンプ水位(狭域) * 原子炉格納容器圧力* 格納容器圧力(M用) 格納容器内温度*

*：既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの

【 】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

□：有効性評価上考慮しない操作

第 7.1.7.2 表 「ECCS 再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故）（1／3）

項目	主要解析条件	条件設定の考え方
解析コード	MAAP	本重要事故シーケンスの重要な現象である炉心における燃料棒表面熱伝達、沸騰・ボイド率変化等を適切に評価することが可能であるコード。
初期条件	炉心熱出力 (初期)	評価結果を厳しくするよう、定常誤差を考慮した上限値として設定。 炉心熱出力が大きいため、崩壊熱及び炉心保有熱も大きくなり、1次冷却材の蒸発量が大きくなることから、炉心水位を確保しにくく、厳しい設定。
	1 次冷却材圧力 (初期)	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材圧力が高いと、非常用炉心冷却設備による注水流量が少なくなるとともに、蓄圧注入のタイミングも遅くなることから、炉心水位を確保しにくくなり厳しい設定。
	1 次冷却材平均温度 (初期)	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材温度が高いと、非常用炉心冷却設備による注水流量が少くなるとともに、蓄圧注入のタイミングも遅くなることから、炉心水位を確保しにくくなり厳しい設定。
	FIP：日本原子力学会推奨値 アクチニド：ORIGEN2 (サイクル末期を仮定)	17×17型燃料集合体を装荷した3ループプラントを包絡するサイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃焼度が高いと高次のアクチニドの蓄積が多くなるため長期冷却時の崩壊熱は大きくなる。このため、燃焼度が高くなるサイクル末期時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩壊熱はラン・プルトニウム混合酸化物燃料の装荷を考慮している。
	蒸気発生器 2 次側保有水量 (初期)	設計値として設定。
	原子炉格納容器 自由体積	設計値に余裕を考慮した小さい値として設定。
	起因事象	破断位置：低温側配管 破断口径：完全両端破断
	安全機能の喪失 に対する仮定	ECCS 再循環機能喪失
	外部電源	外部電源あり
	再循環切替	燃料取替用水ピット水位低 (16.5%) 到達時。同時に ECCS 再循環切替に失敗。
		再循環切替を行う燃料取替用水ピット水位については設計値に基づき小さい値を設定。


第 7.1.7.2 表 「ECCS 再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故）（2／3）

項目	主要解析条件	条件設定の考え方
原子炉トリップ信号	原子炉圧力低 (12.73MPa [gage]) (応答時間 2.0 秒)	トリップ設定値に計装誤差を考慮した低い値として、信号発信遅れ時間等を考慮して、応答時間を設定。
非常用炉心冷却設備作動信号	原子炉圧力異常低 (11.36MPa [gage]) (応答時間 0 秒)	非常用炉心冷却設備作動限界値を設定。 非常用炉心冷却設備の作動が早くなることで再循環切替失敗の時期が早くなる。このため、再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなることから、応答時間は 0 秒と設定。
原子炉格納容器スプレイ作動信号	原子炉格納容器圧力異常高 (0.136MPa [gage]) (応答時間 0 秒)	原子炉格納容器スプレイ作動限界値を設定。 原子炉格納容器スプレイ設備の作動が早くなることで再循環切替失敗の時期が早くなる。このため、再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなることから、応答時間は 0 秒と設定。
高圧注入ポンプ	最大注入特性（2 台） (0m ³ /h～約 350m ³ /h, 0 MPa [gage]～約 15.7 MPa [gage])	高圧注入ポンプ及び余熱除去ポンプ注入特性の設計値として設定。
余熱除去ポンプ	最大注入特性（2 台） (0m ³ /h～約 1,820m ³ /h, 0 MPa [gage]～約 1.3 MPa [gage])	再循環切替時間が早くなるように、最大注入特性を設定。 炉心への注水量が多いと水源である燃料取替用水ピットの水位低下が早くなるため、再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、代替再循環への切替操作時間の観点で厳しい設定。
格納容器スプレイポンプ	最大流量 (注入時： 2 台) (再循環時： 1 台)	再循環切替時間が早くなるように、設計値に余裕を考慮した最大流量として設定。 原子炉格納容器へのスプレイ量が多いと水源である燃料取替用水ピットの水位低下が早くなるため、再循環切替失敗時点での炉心崩壊熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、代替再循環への切替操作時間の観点で厳しい設定。
補助給水ポンプ	非常用炉心冷却設備作動限界値 到達の 60 秒後に注水開始 150m ³ /h (蒸気発生器 3 基合計)	補助給水ポンプの作動時間は、信号遅れ及びポンプの定速達成時間に余裕を考慮して設定。 電動補助給水ポンプ 2 台及びタービン動補助給水ポンプ 1 台の補助給水全台運転時（ポンプ容量は設計値（ミニフロー流量除く）を想定）に 3 基の蒸気発生器へ注水される場合の注水流量から設定。


重大事故等対策に関する機器条件

第 7.1.7.2 表 「ECCS 再循環機能喪失」の主要解析条件
(大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故) (3/3)


項目	主要解析条件	条件設定の考え方
蓄圧タンク保持圧力	4.04MPa [gage] (最低保持圧力)	炉心への注水のタイミングを遅くする最低の圧力として設定。
蓄圧タンク保有水量	29.0m ³ (1基当たり) (最低保有水量)	炉心への注水量を少なくする最低の保有水量を設定。
代替再循環流量	200m ³ /h	再循環切替時間約19分時点での崩壊熱に相当する蒸発量(約112m ³ /h)を上回る流量として設定。
重大事故等対策に関する機器条件	重大事故等対策に関する操作条件	運転員等操作時間として、格納容器スプレイポンプによる代替再循環の現場での系統構成や中央制御室での代替再循環開始操作等に余裕を考慮して、代替再循環の開始操作に30分を想定して設定。なお、運用上はMAAPの炉心水位の予測の不確かさを考慮し、格納容器スプレイポンプによる代替再循環を実際に見込まれる操作時間であるECCS再循環切替失敗から15分後(訓練実績: 13分)までに開始する。

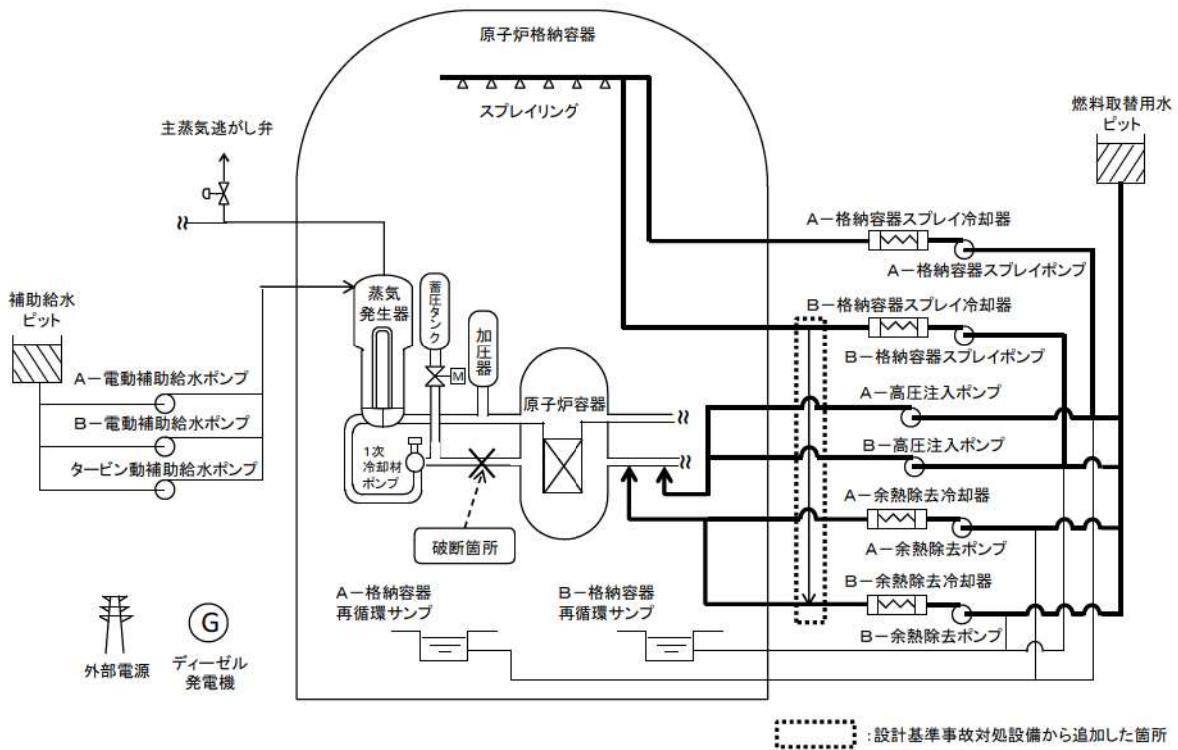


第7.1.7.1図 「ECCS再循環機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図
(1／2) (高圧注入、低圧注入及び格納容器スプレイ)

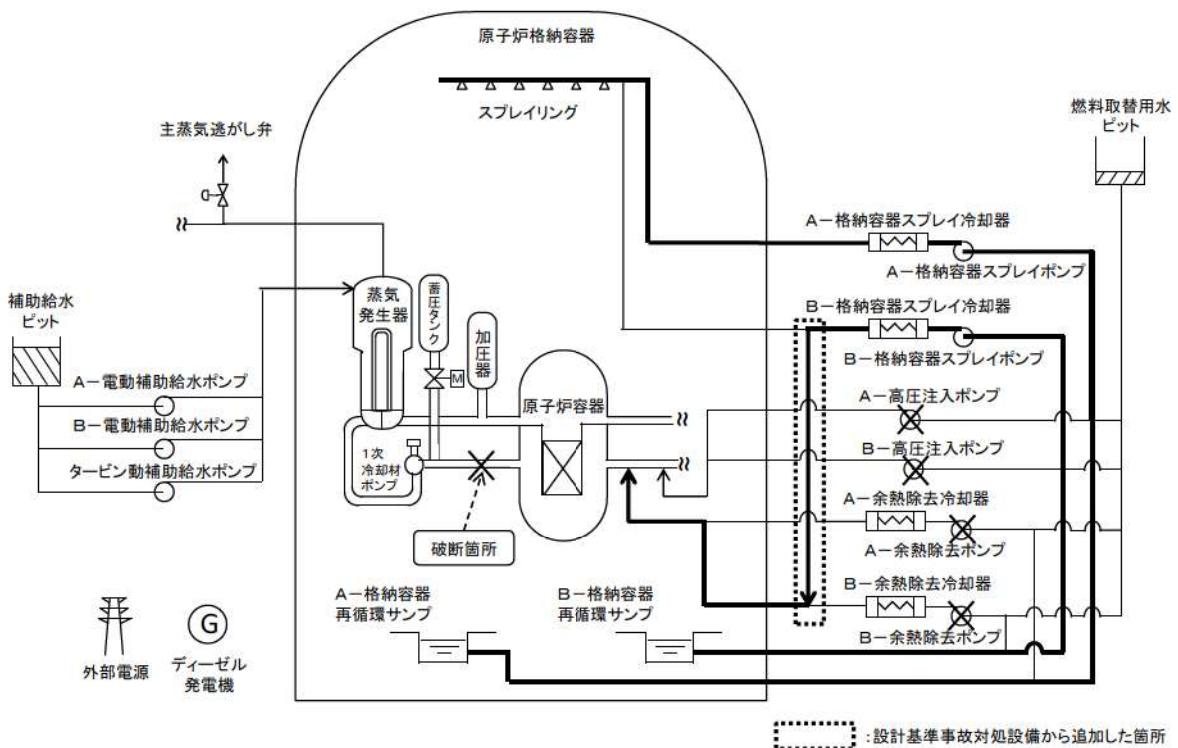

第7.1.7.1図 「ECCS再循環機能喪失」の重大事故等対策の概略系統図
(2／2) (代替再循環及び格納容器スプレイ再循環)

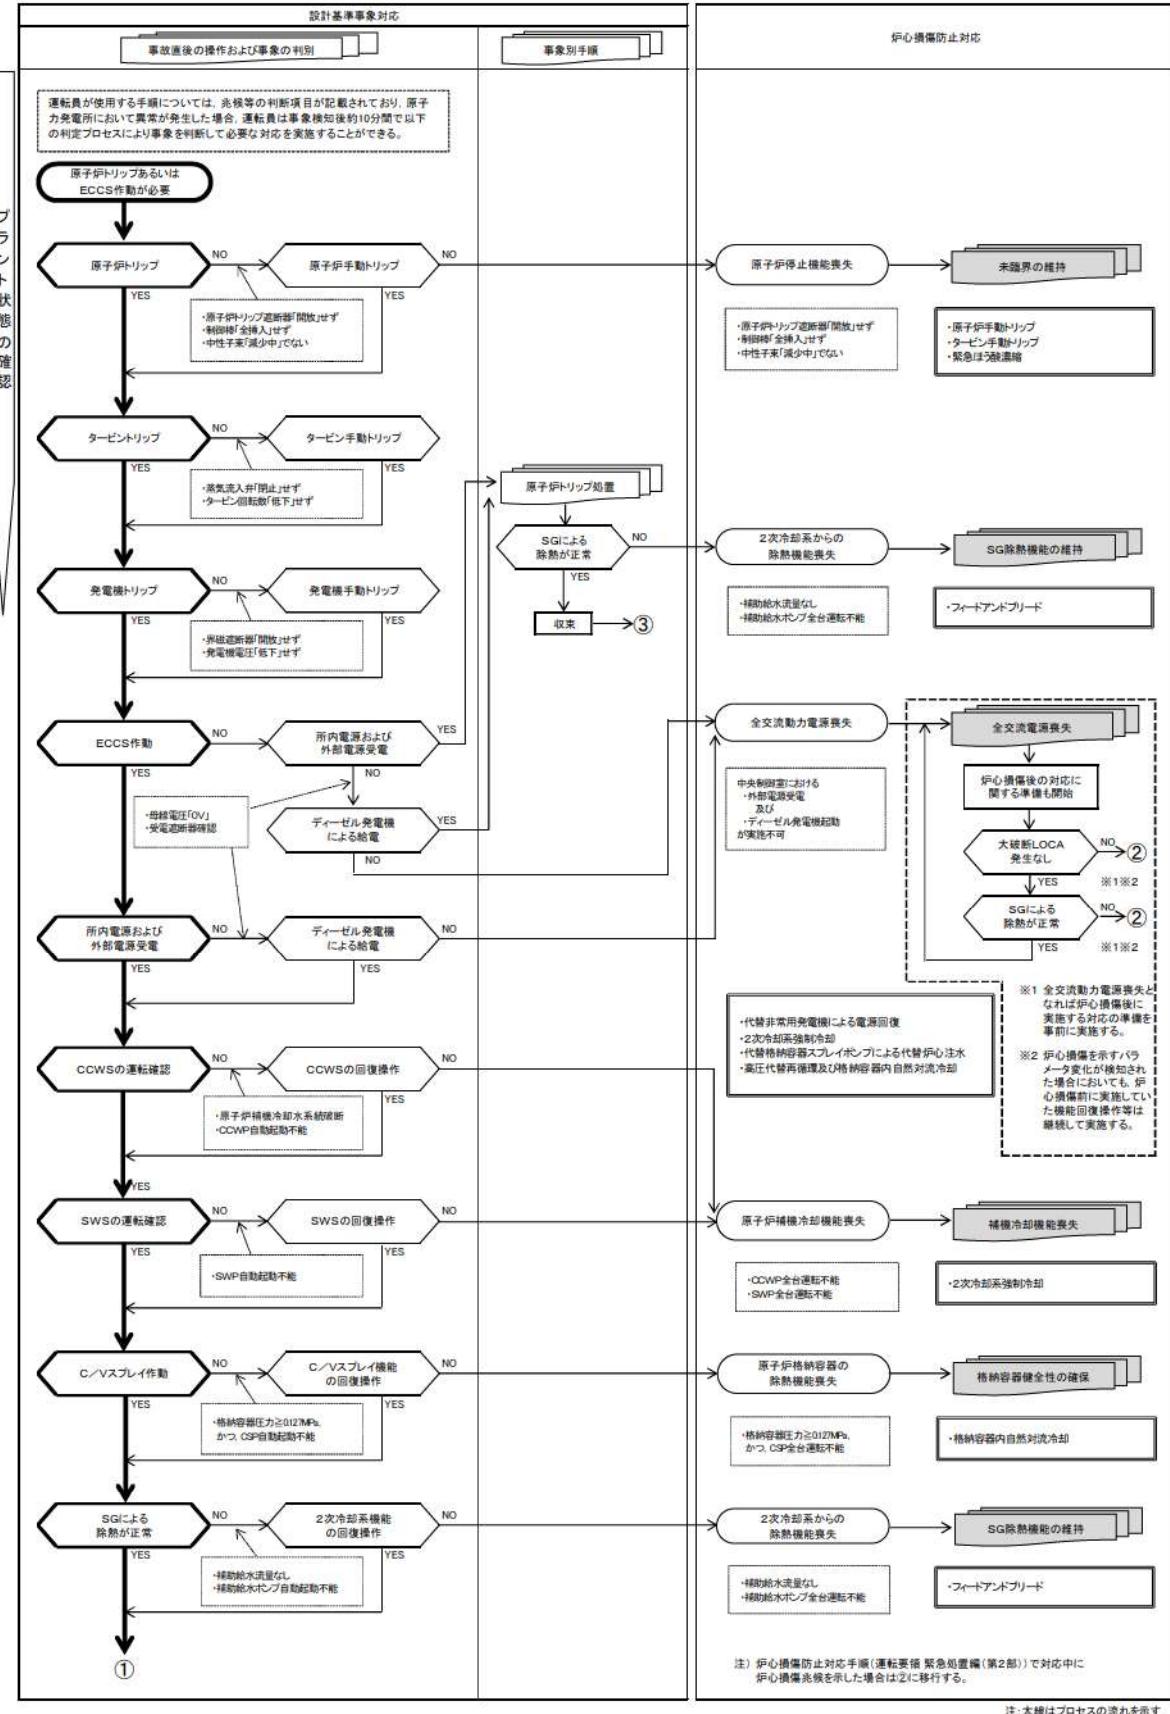


第7.1.7.2図 「ECCS再循環機能喪失」の対応手順の概要
(判定プロセス) (1/2)

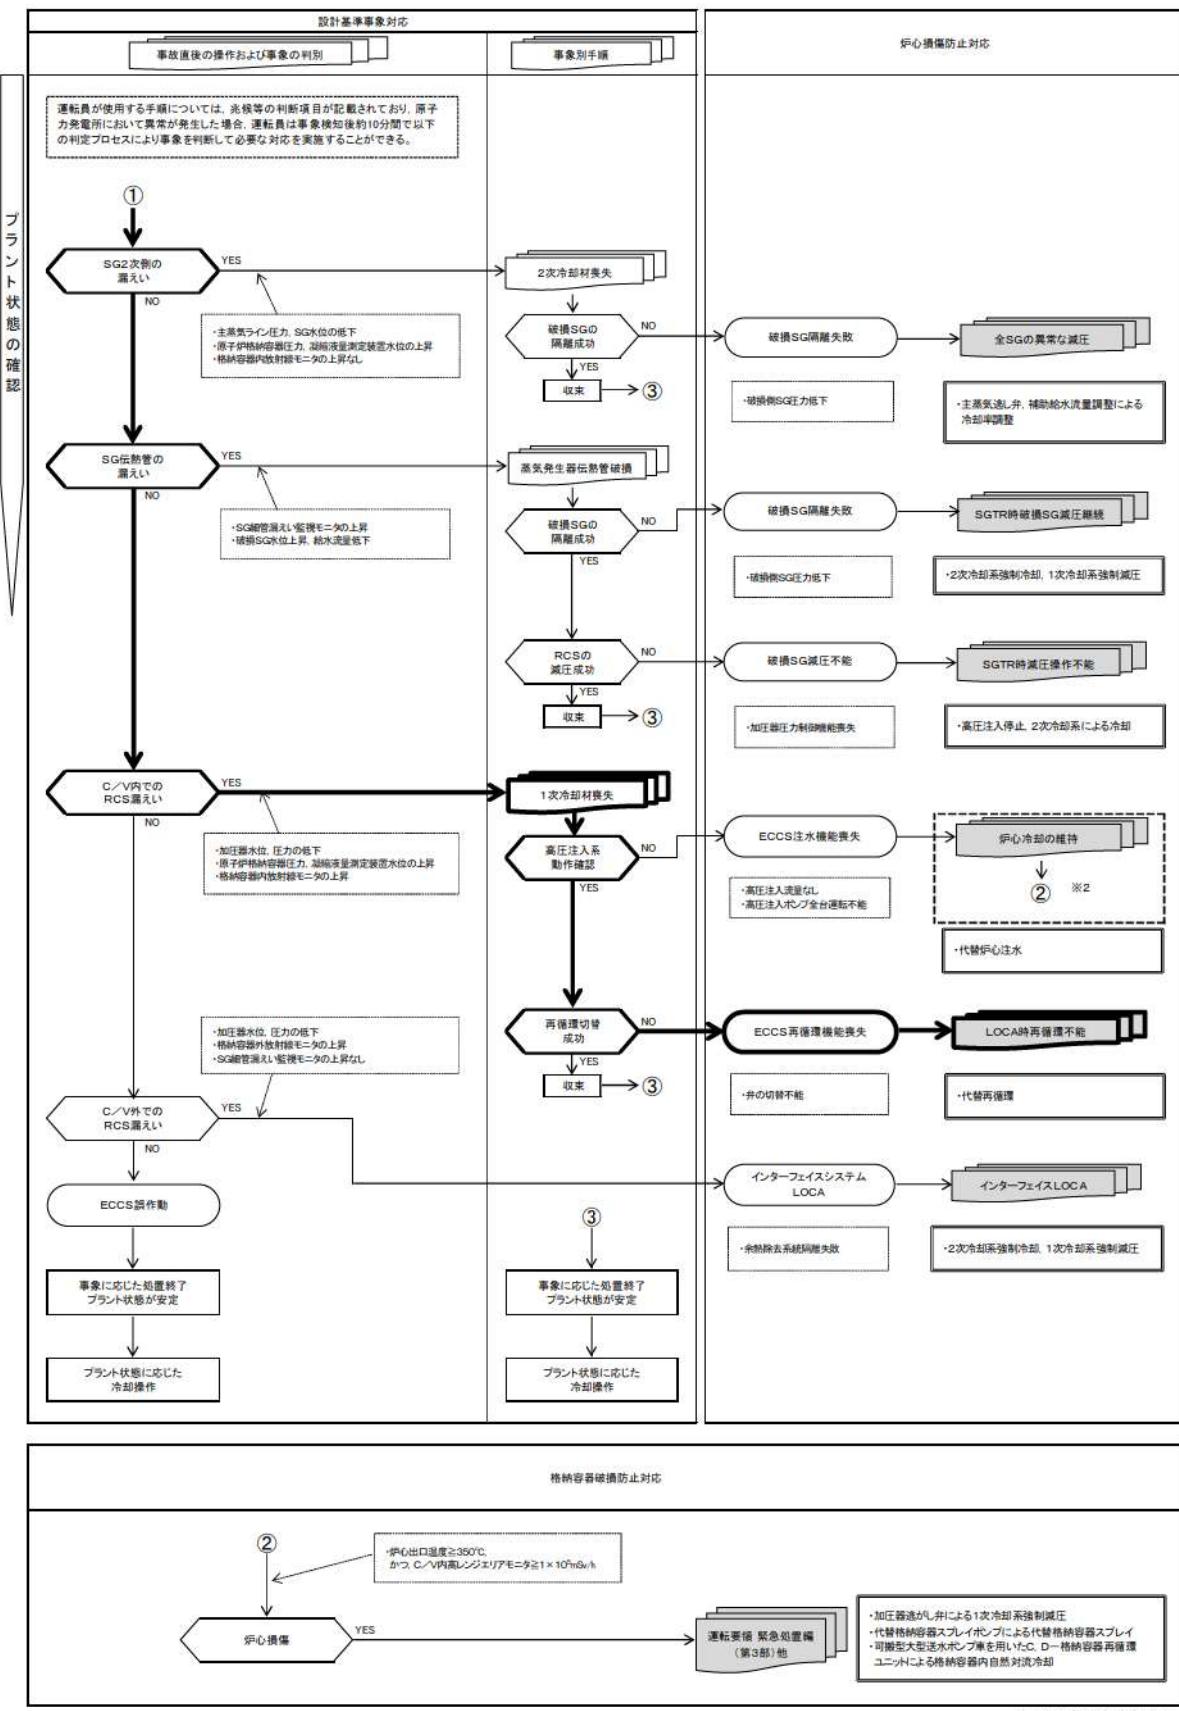

凡例: 設計基準事象対応手順(運転要領緊急処置編(第1部)) 炉心損傷防止及び格納容器破損防止対応手順(運転要領緊急処置編(第2部)及び緊急処置編(第3部))


第7.1.7.2図 「ECCS再循環機能喪失」の対応手順の概要
(判定プロセス) (2/2)

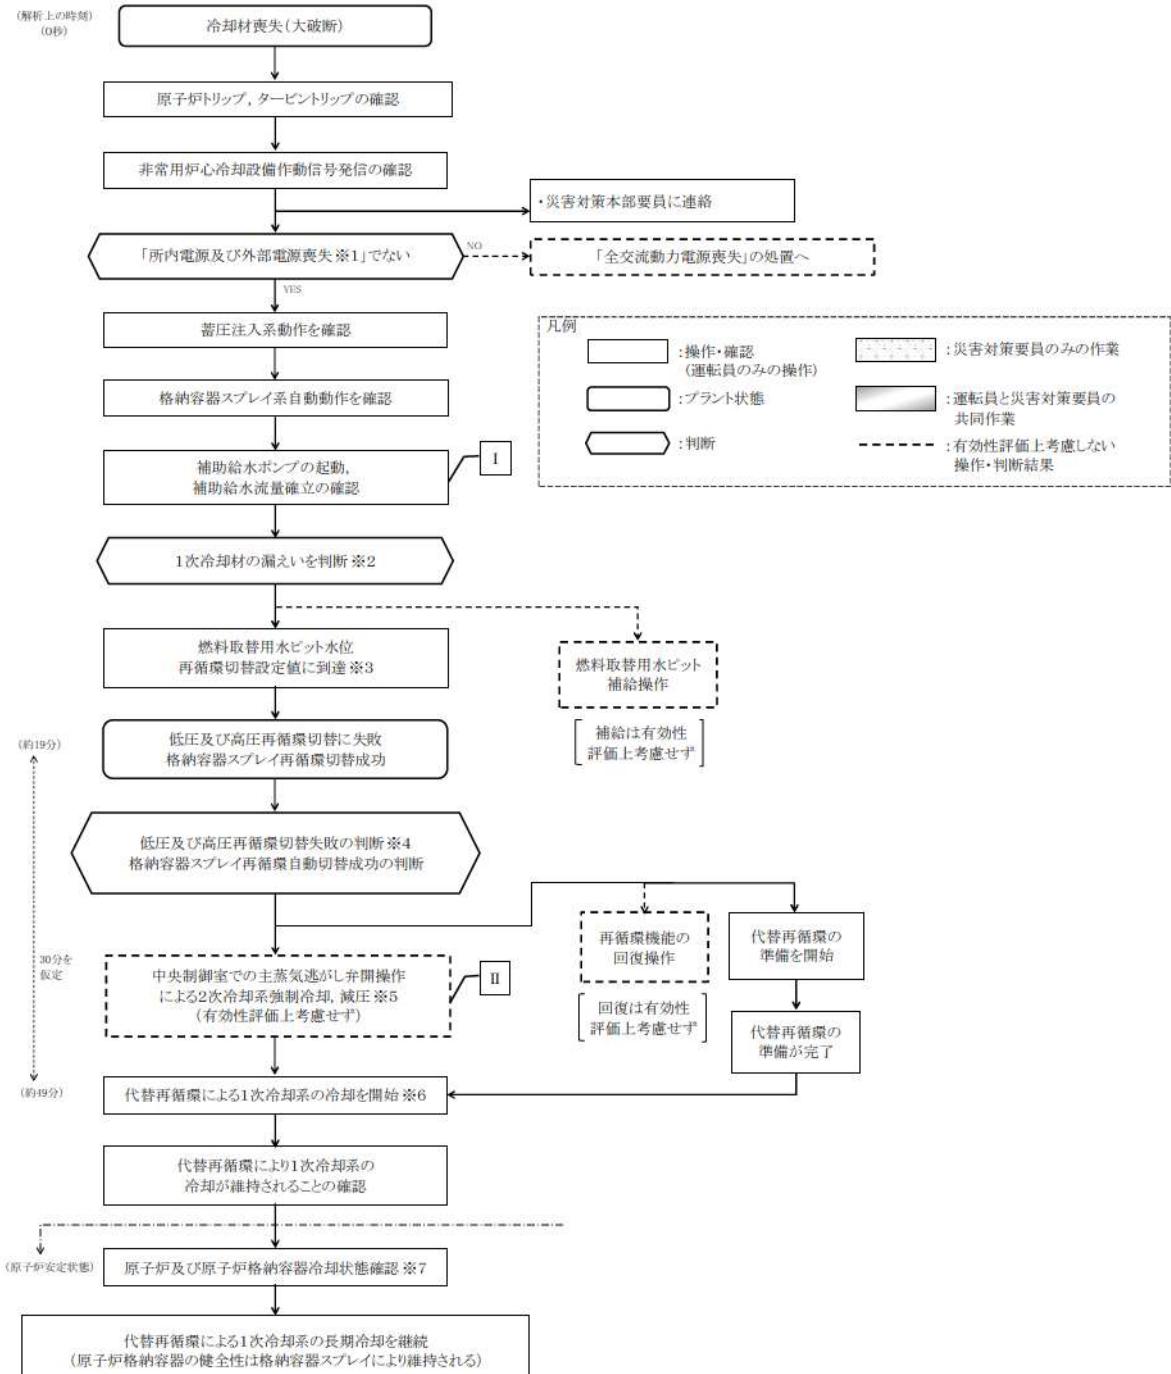


第7.1.7.3図 「ECCS再循環機能喪失」の対応手順の概要
(「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」の事象進展)

作業項目	必要な員数と作業項目		経過時間(分)	備考
	実施箇所/必要人員数	作業の内容		
責任者	危機対策担当者 中央監視 運転操作指揮 発電所対策室主任	1人	約49分 付替所施設開始 格納容器スパイ系上部熱炉水系全接続による代替再循環に よる用心冷却設備作動	
補佐	副長	1人	約49分 「原子炉正力発電低」 非常用用心冷却設備作動	
通報連絡等	災害対策本部要員 (中央制御室)	4人	約19分 再循環切替失敗 ブランク化況判断	
運転員	運転員 (電気)	1人	・原子炉リセット、タービンリセット確認 ・安全注入動作確認 ・所内電源喪失時の発電所の確認 ・副主任、主任、高圧主ポンプ及び格納容器スパイ系自動動作監視 ・補助給水ポンプ起動確認、補助給水ポンプ監視立の確認 ・1次冷却水ポンプモニタ監視	
状況判断	2人 A,B	~	10分	
再循環切替操作、回復操作 (有効性評価上考慮せよ)	1人 [A] 1人 [A]	~ ~	5分 5分	運転室監視 運転室監視
再循環切替操作、回復操作 (有効性評価上考慮せよ)	1人 [B]	~	10分 10分	運転室監視 運転室監視
2次冷却水供給切替操作 (有効性評価上考慮せよ)	1人 D 1人 [A]	~ ~	1分 10分	格納容器スパイ系上部熱炉水系全接続による代替再循環 運転室監視
格納容器スパイ系上部熱炉水系全接続による代替再循環操作 (有効性評価上考慮せよ)	1人 [A] 1人 C 1人 [B]	~ ~ ~	15分 25分 10分	格納容器スパイ系上部熱炉水系全接続による代替再循環 運転室監視
必要人員数 合計	4人 A~D	~		
「1)他作業終了後、てども要員 2)各種通信手段による確認が必要な場合は、上記要員に外の災害対策要員と連携を行ふ。」				
重大事故等に対する必要人員数 災害対策本部要員 災害対策室要員 合計				
(職元員6名、災害対策要員1名、災害対策室要員1名、災害対策室要員1名、災害対策室要員1名の合計)				


第7.1.7.4図 「ECCS再循環機能喪失」の作業と所要時間
(大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高压再循環機能が喪失する事故)

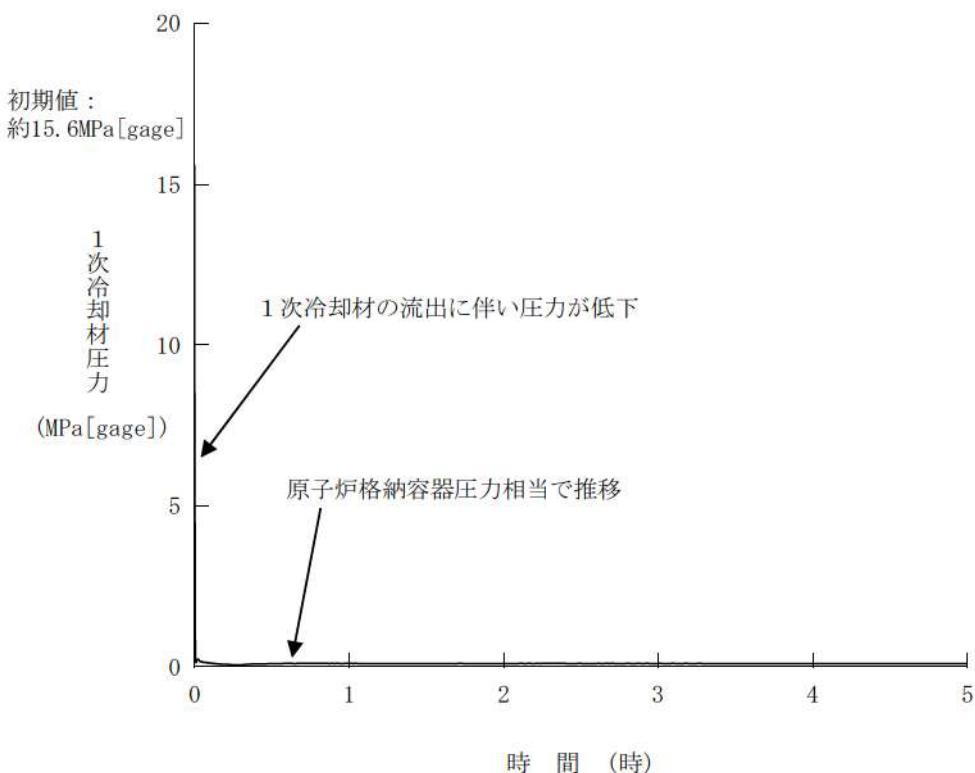


第 7.1.7.5 図 1次冷却材圧力の推移

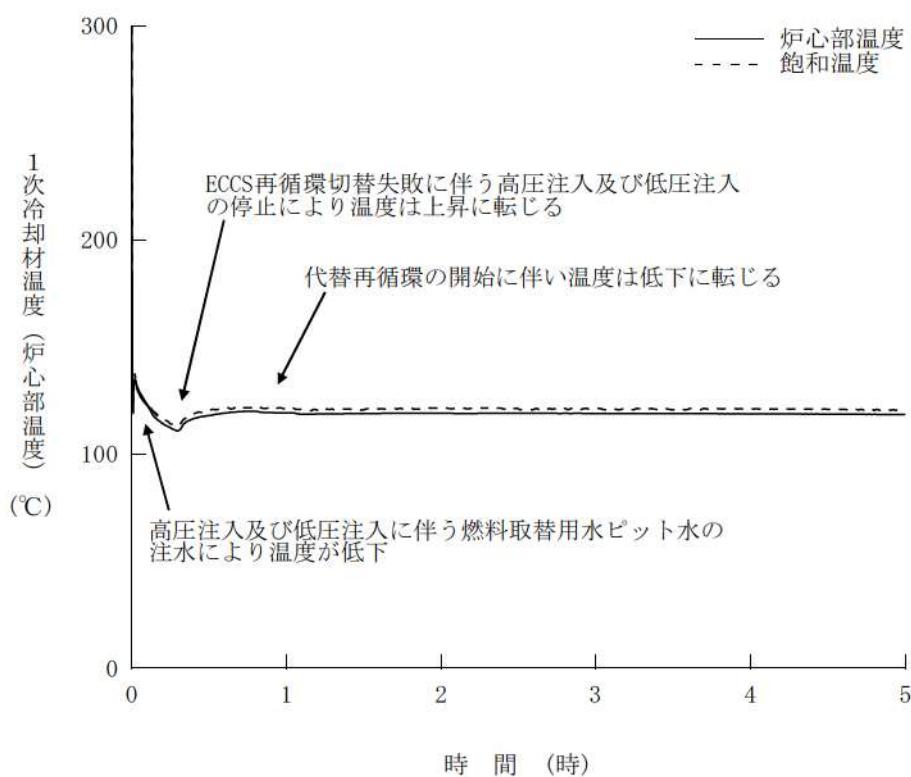


第 7.1.7.6 図 1次冷却材温度（炉心部温度）の推移

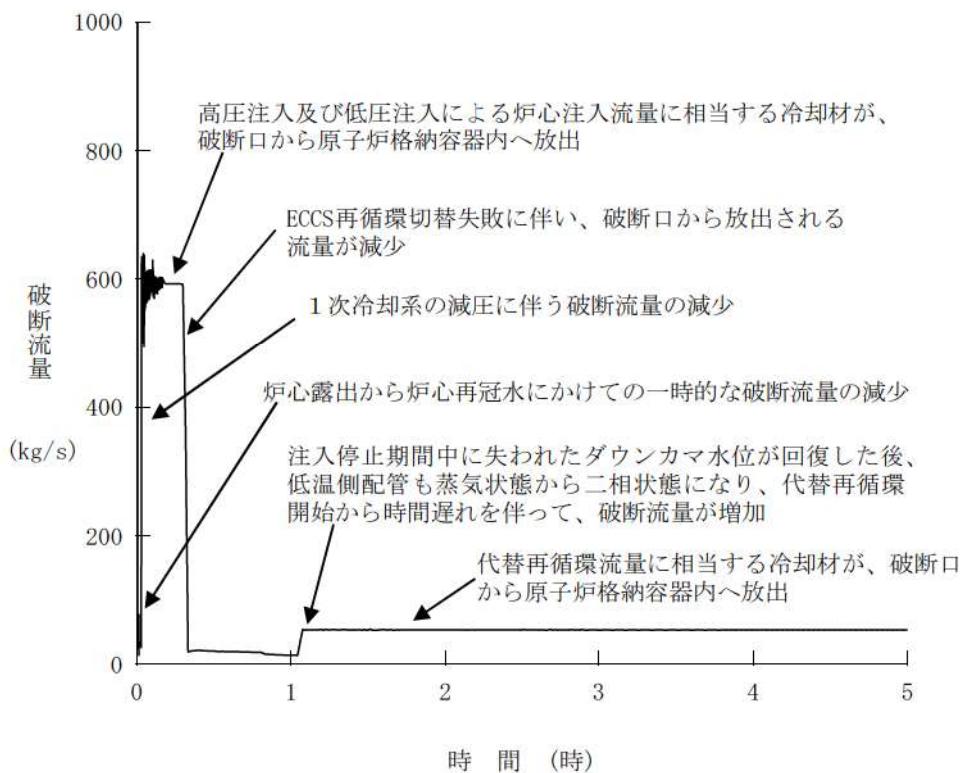


第 7.1.7.7 図 破断流量の推移

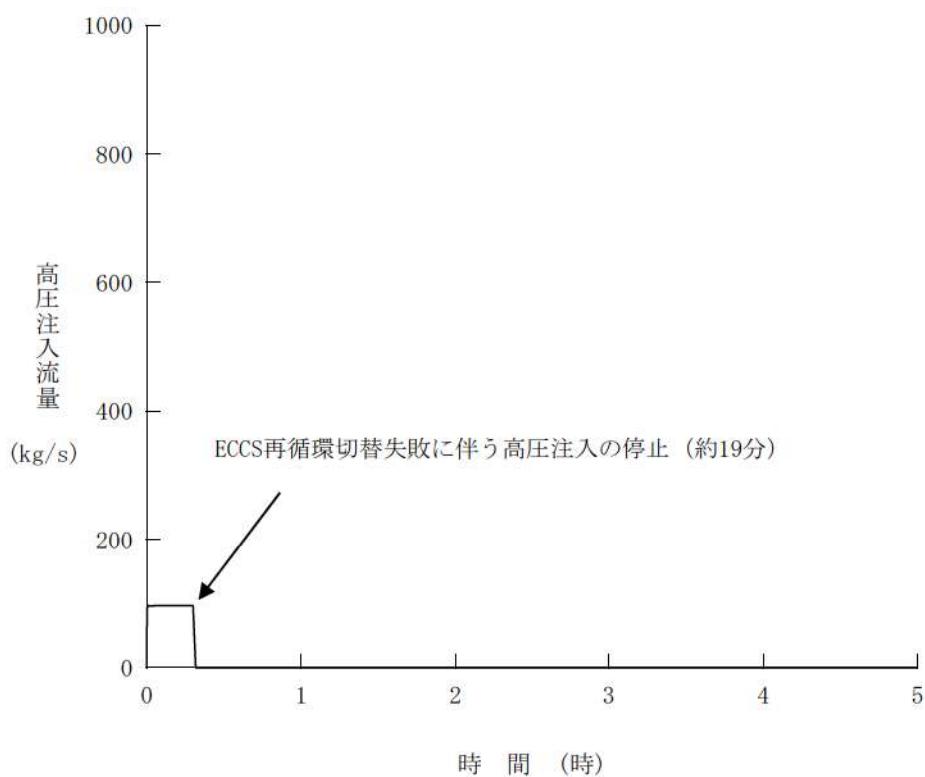


第 7.1.7.8 図 高圧注入流量の推移

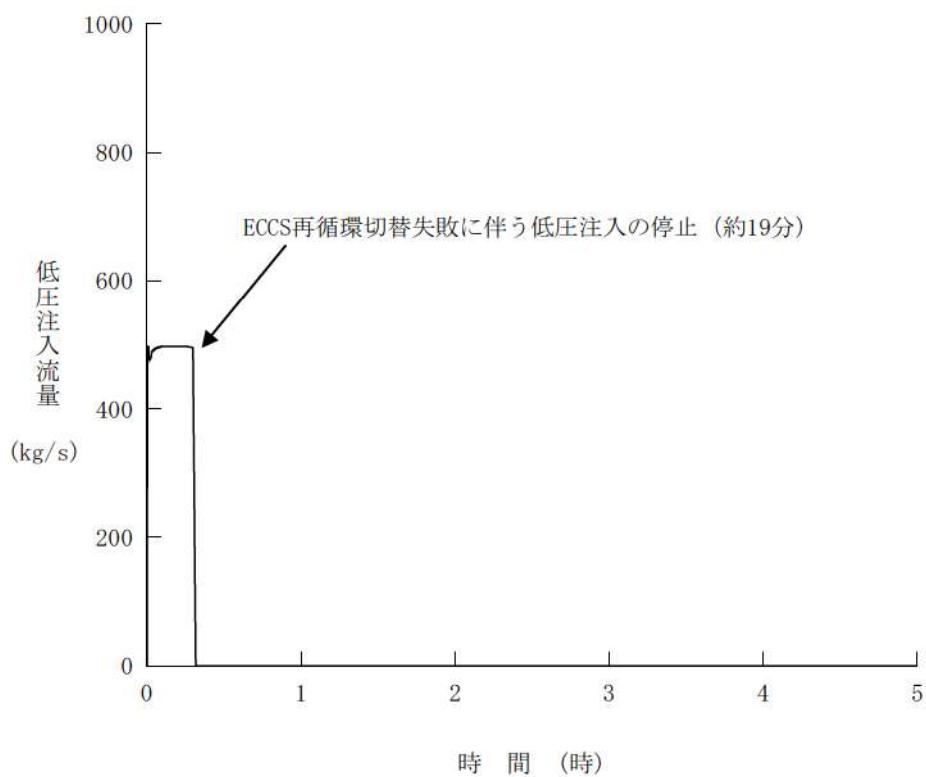


第 7.1.7.9 図 低圧注入流量の推移

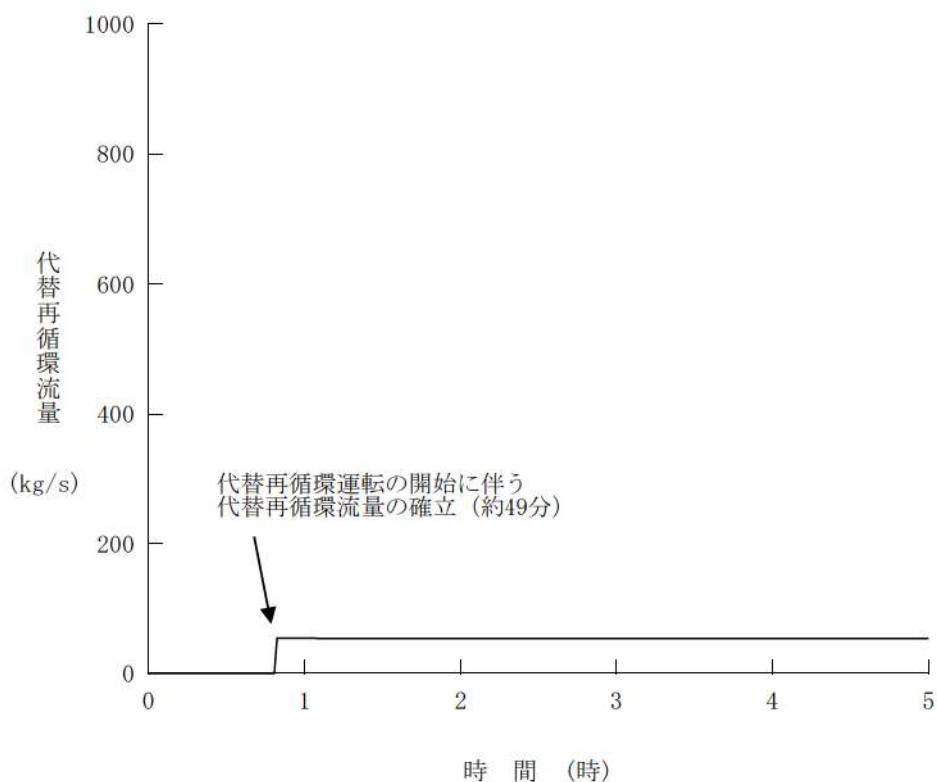


第 7.1.7.10 図 代替再循環流量の推移

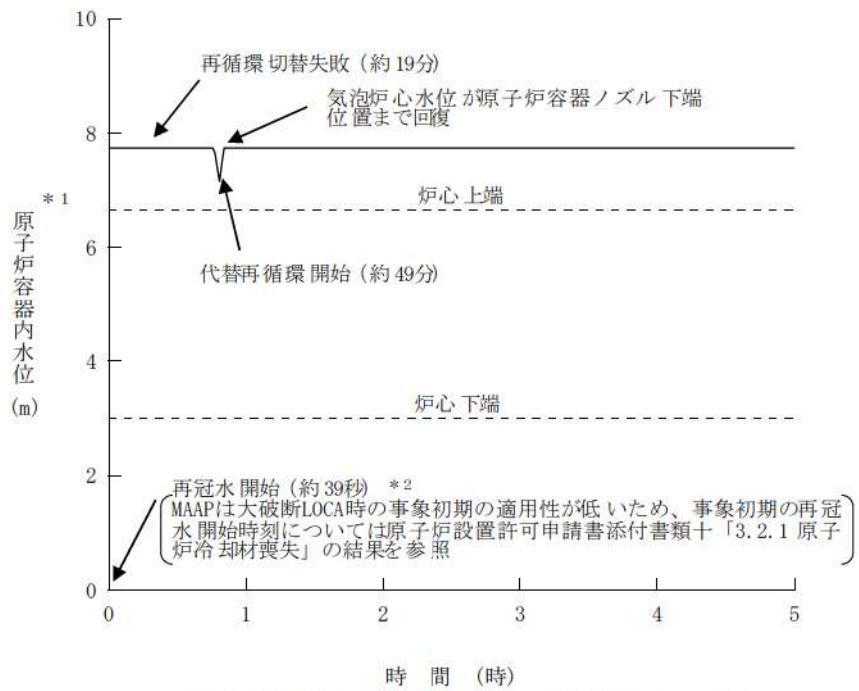


第7.1.7.11図 原子炉容器内水位の推移

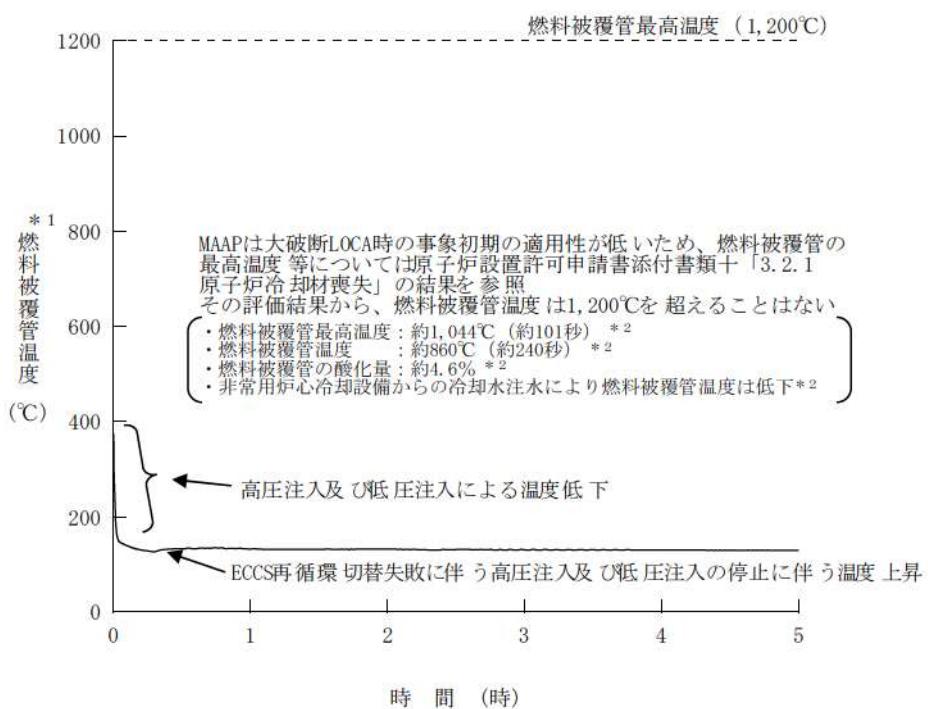


第7.1.7.12図 燃料被覆管温度の推移

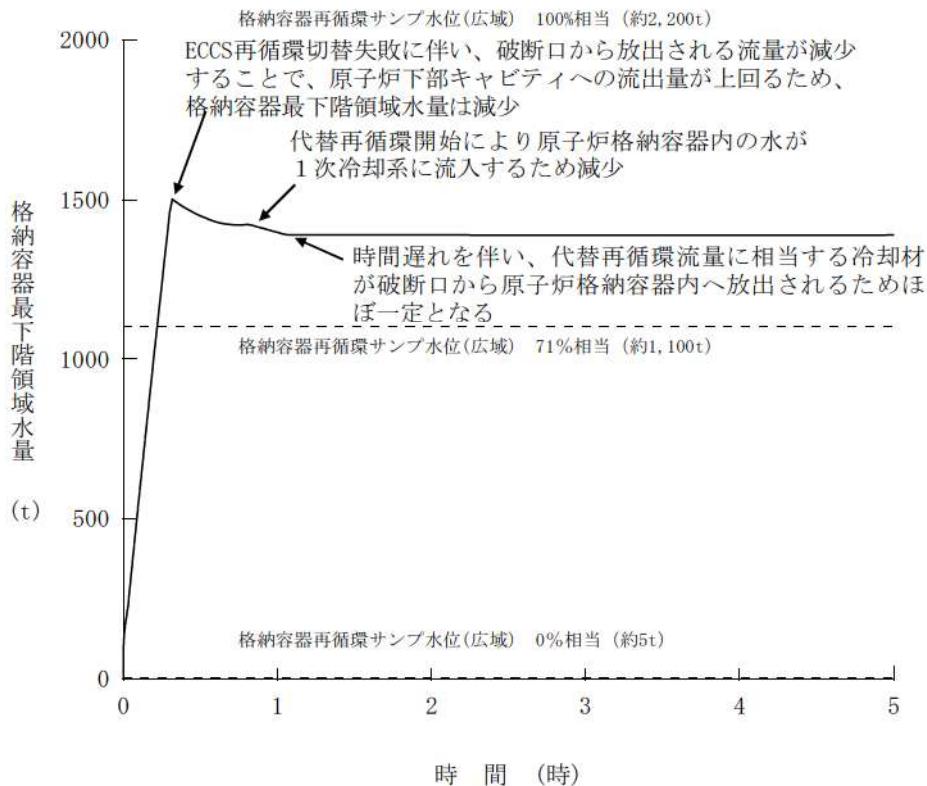


第 7.1.7.13 図 格納容器最下階領域水量の推移

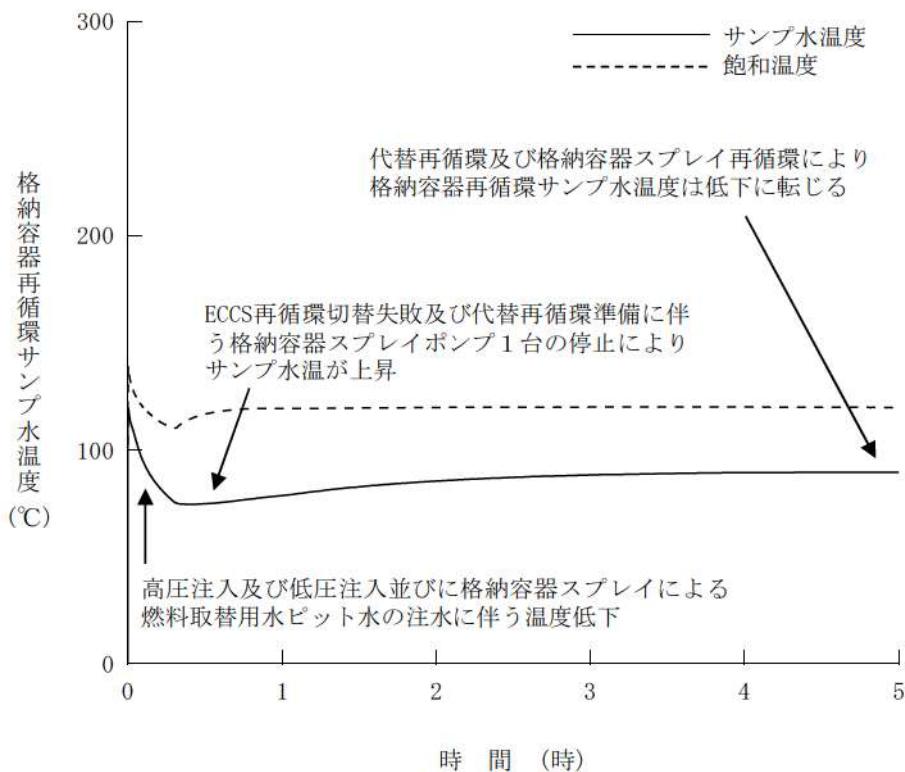


第 7.1.7.14 図 格納容器再循環サンプ水温度の推移

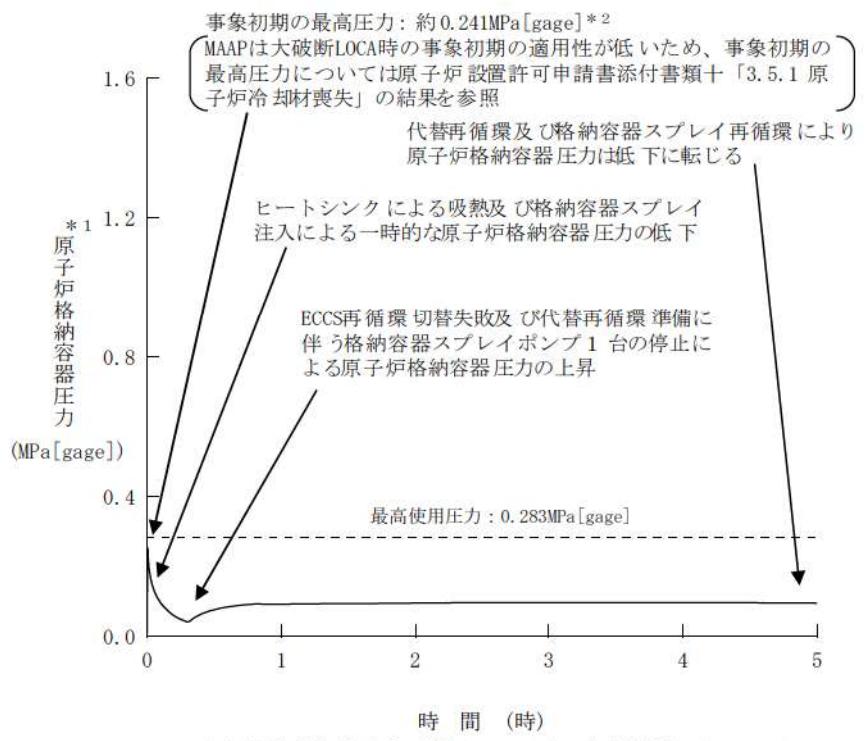


第 7.1.7.15 図 原子炉格納容器圧力の推移

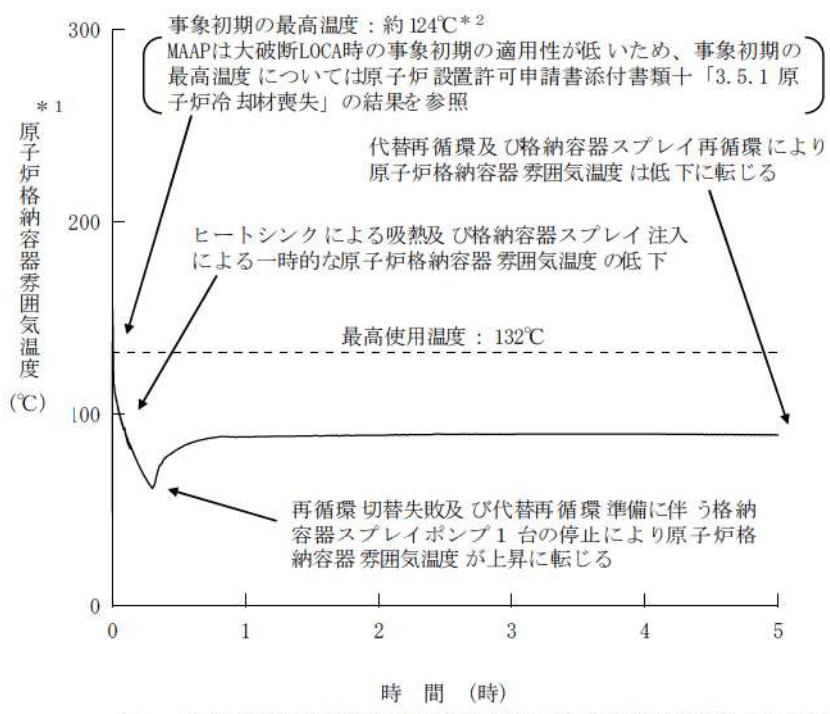


第 7.1.7.16 図 原子炉格納容器雰囲気温度の推移

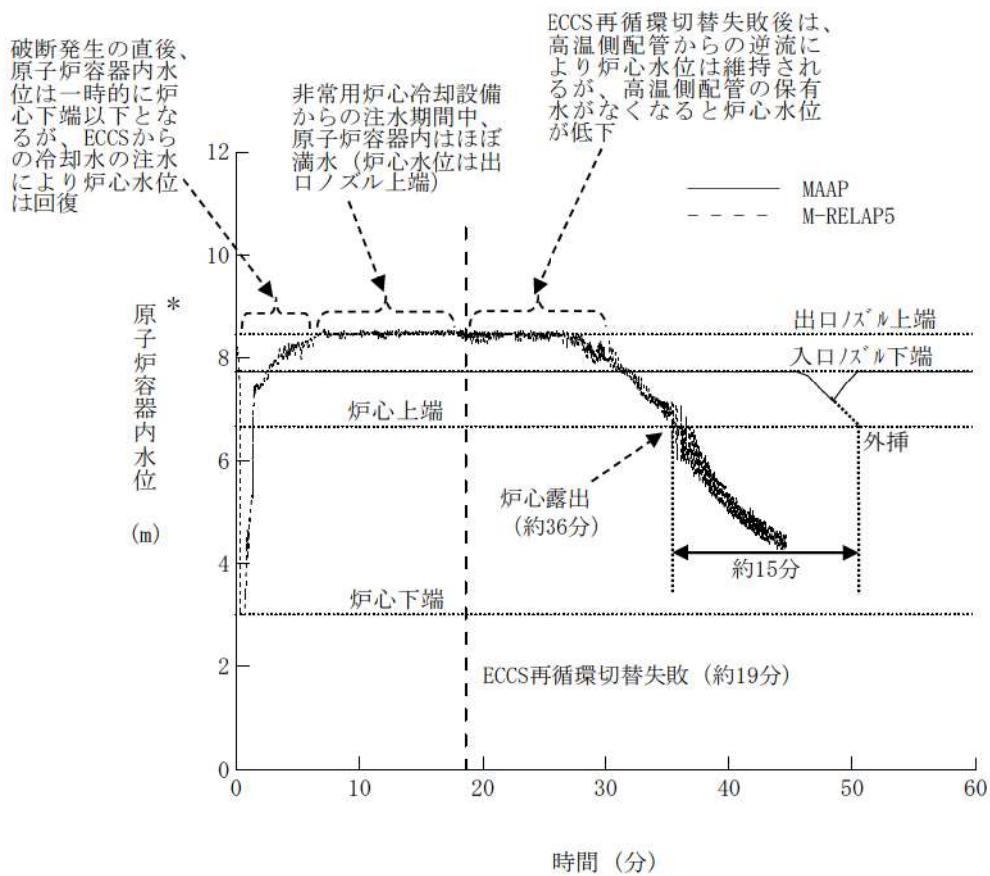


* : MAAPによる原子炉容器内水位は入口ノズル下端を上限とした気泡炉心水位を表示
第7.1.7.17図 原子炉容器内水位の推移（コード間比較）

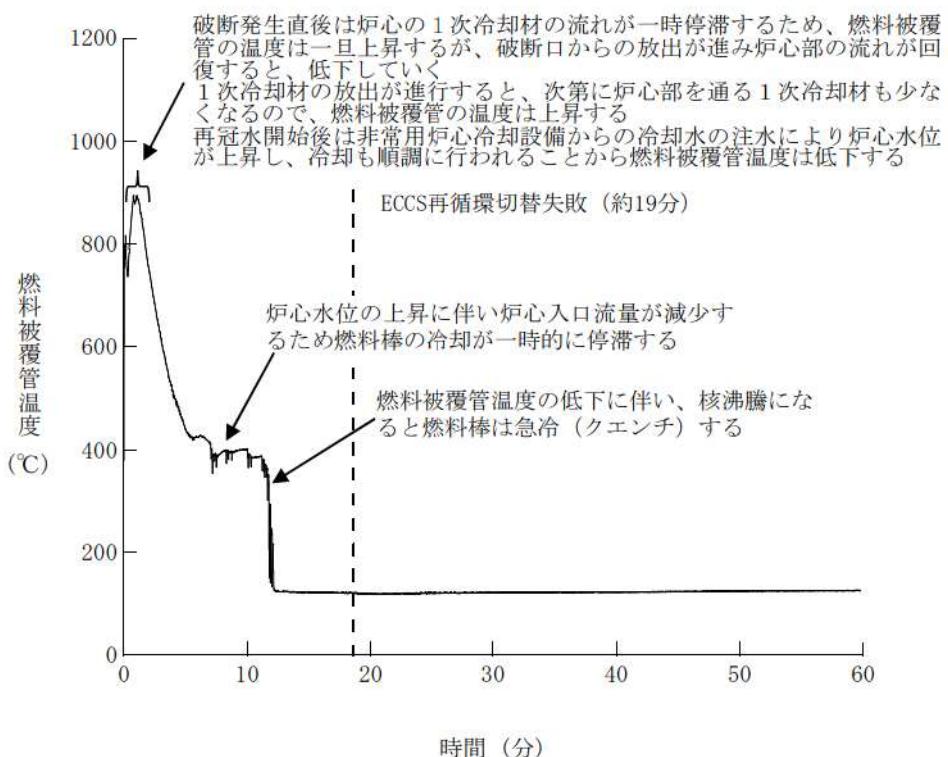

第7.1.7.18図 燃料被覆管温度の推移 (M-RELAP5)

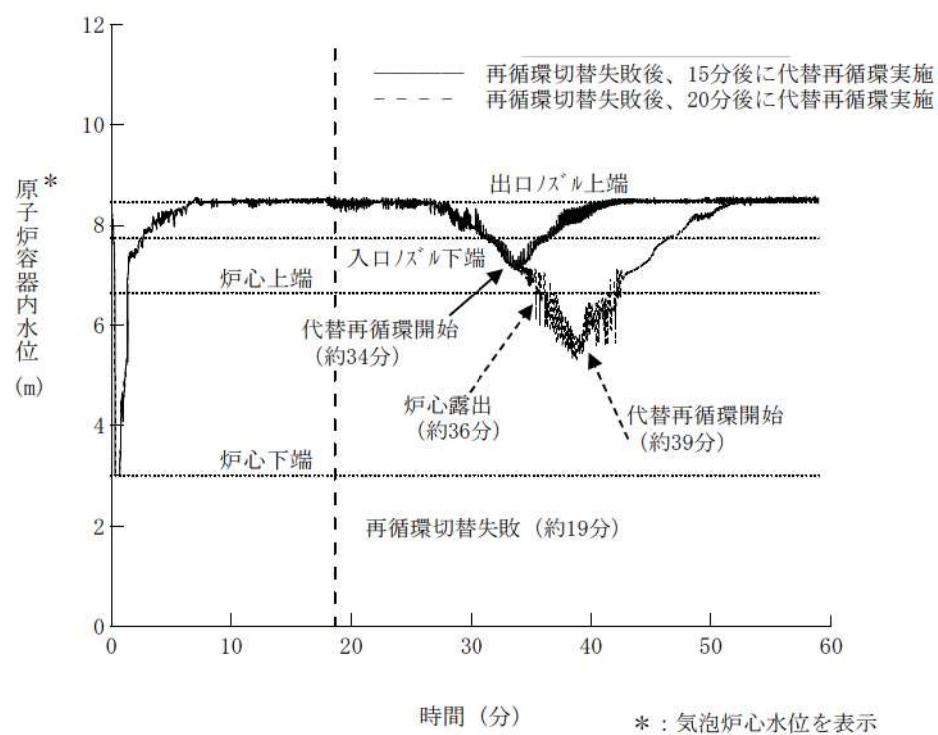

第7.1.7.19図 原子炉容器内水位の推移（代替再循環操作時間余裕確認）
(M-RELAP5)

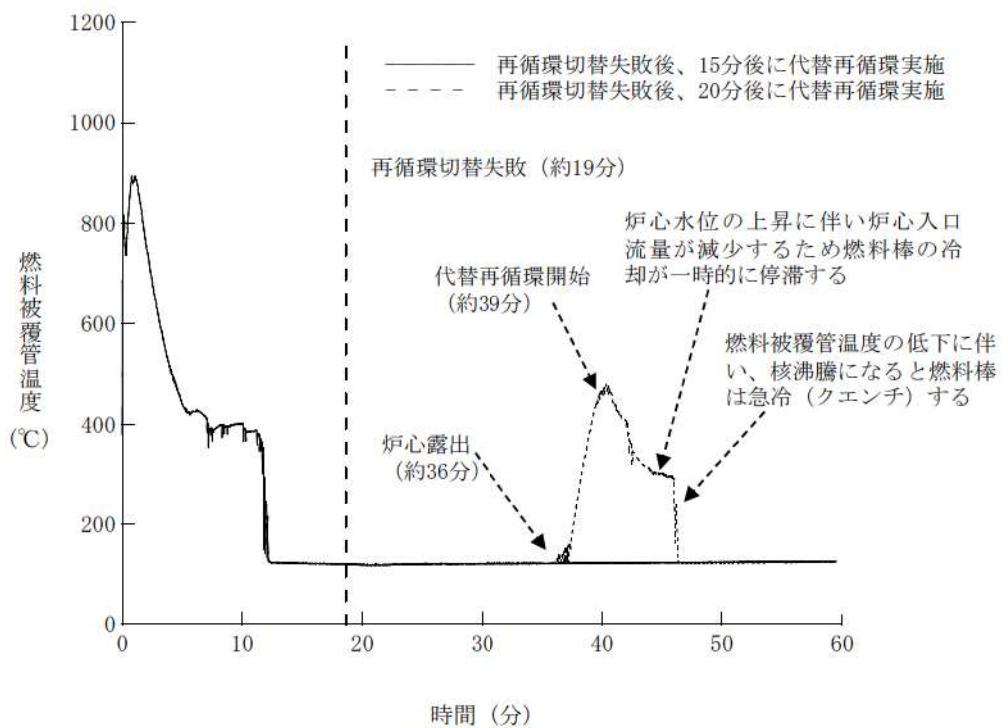

第7.1.7.20図 燃料被覆管温度の推移（代替再循環操作時間余裕確認）
(M-RELAP5)

大破断LOCA時における低圧再循環運転不能の判断及びその後の操作の成立性について

1. 大破断LOCA時における低圧再循環運転不能の判断について

現在の運転要領では、再循環への切替えに関して「格納容器再循環サンプ水位（広域）が71%以上あれば可能」の記載をしており、また、再循環への切替えは燃料取替用水ピット水位指示が16.5%となった時点から実施すること、一連の操作は中央制御室にて行うことから、燃料取替用水ピット水位がなくなる前には再循環切替操作が完了する。

事象シナリオにおいては、発生から19分以降で低圧再循環切替失敗を判断することとしているが、上記理由により再循環切替失敗の判断は遅くとも燃料取替用水ピット水位がなくなるまでには可能である。よって、判断遅れによるそれ以降の操作に対する影響はないと考えられる。

2. 低圧再循環切替失敗となってから、30分間で判断及びそれ以降の操作を行うことの成立性について

低圧再循環切替失敗となってから、低圧再循環切替失敗の判断及び次の操作である代替再循環運転開始を30分で行うことの成立性は、以下のとおり十分な余裕をもって可能である。

- ・格納容器スプレイ再循環切替成功確認、高圧及び低圧再循環切替失敗確認（中央制御室操作）

想定時間：5分 ⇒ 訓練実績：2分

- ・高圧及び低圧再循環機能回復操作（中央制御室操作）

想定時間：5分 ⇒ 訓練実績：3分

- ・代替再循環ライン手動弁開操作（現場操作）

想定時間：10分 ⇒ 訓練実績：5分

- ・格納容器スプレイポンプによる代替再循環切替操作（中央制御室操作）

想定時間：15分 ⇒ 訓練実績：8分

※上記の訓練実績により、低圧再循環切替失敗から代替再循環運転開始までは13分で対応可能である。



図 代替再循環運転タイムチャート

「中小破断LOCA+高圧再循環失敗」の取扱いについて

「中小破断LOCA+高圧再循環失敗」については、格納容器スプレイを用いた代替再循環で炉心損傷防止を図ることとしており、「大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗」の解析結果に包含されるため、解析を実施していない。

- 「大破断LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗*」と「中小破断LOCA+高圧再循環失敗」は、下表を除き、評価条件は同じ

	①大破断 LOCA+高圧再循環失敗+低圧再循環失敗(以下「大 LOCA という」)	②中小破断 LOCA+高圧再循環失敗(以下「中小 LOCA という」)
破断口径	両端破断	2~6 インチのスプリット破断
再循環失敗	高圧及び低圧再循環失敗	高圧再循環失敗

* 審査ガイド 2.2.3(2)h.(a)b iii. 「低圧注入系(再循環モード)の機能喪失を仮定する」に対し、これを包含するよう高圧再循環、低圧再循環ともに機能喪失すると仮定している。

- 大 LOCA と中小 LOCA の有効性評価の相違は以下の通りであり、大 LOCA を確認することで、中小 LOCA の有効性の確認も可能

崩壊熱	大 LOCA の方が破断口径が大きく 1 次冷却材の系外への流出が多いことに伴い ECCS 注入流量も多くなるため、再循環切替までの時間が短くなり、代替再循環開始時点での崩壊熱が高くなる
燃料被覆管温度	この事象は大 LOCA、中小 LOCA とも ECCS 注入は成功し、その後再循環に失敗して代替再循環を行うことで事象を収束させることから、再循環に失敗し代替再循環を行うまでの期間の評価がポイントとなる。この場合、再循環失敗時点では大 LOCA、中小 LOCA ともに ECCS 注入により炉心の冠水は維持できるが、大 LOCA の方が 1 次冷却材の系外への流出が大きいため、再循環失敗から代替再循環開始までの炉心の水位低下が早くなり、燃料被覆管温度は高くなる
格納容器圧力・温度	大 LOCA の方が 1 次冷却材の系外への流出が大きく、事象初期に炉心が露出する割合が大きいことから格納容器への放出エネルギーが大きくなり、大 LOCA の方が格納容器圧力・温度が大きくなる
操作余裕時間	同一の操作を行うが、大 LOCA の方が事象進展が早く、操作余裕時間が少ない
要員	同一の操作を行うことから、大 LOCA のほうが時間的余裕は少ないが、結果として必要要員も同一
水源	大 LOCA、中小 LOCA ともに燃料取替用水ピット水位が低下し、再循環に移行することから、水源補給は不要
燃料使用量	大 LOCA、中小 LOCA ともに外部電源に期待できることから、燃料が消費しないため補給不要

重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件
(ECCS 再循環機能喪失)


重要事故シーケンス「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」における個別解析条件を第 1 表に示す。

第1表 システム熱水力解析用データ
(ECCS再循環機能喪失)

名 称	数 値	解析上の取り扱い
(1) 原子炉保護設備 1) 「原子炉圧力低」 原子炉トリップ i 設定点 ii 応答時間	12.73MPa[gage] 2.0秒	設計値(トリップ限界値) 最大値(設計要求値)
(2) 事象収束に重要な機器・操作関連 1) 「原子炉圧力異常低」非常用 炉心冷却設備作動 i 設定点 ii 応答時間	11.36MPa[gage] 0秒	設計値(作動限界値) 最小値
2) 高圧注入ポンプ i 台数 ii 容量	注入時：2台 再循環時：0台 最大注入特性(第1図参照)	再循環時に高圧注入系の喪失を仮定 最大値(設計値に余裕を考慮した値)
3) 余熱除去ポンプ i 台数 ii 容量	注入時：2台 再循環時：0台 最大注入特性(第1図参照)	再循環時に低圧注入系の喪失を仮定 最大値(設計値に余裕を考慮した値)
4) 蓄圧タンク i 基数 ii 保持圧力 iii 保有水量	2基(健全側ループに各1基) 4.04MPa[gage] 29.0m ³ (1基当たり)	設計値(破断ループに接続する1基 は有効に作動しないものとする) 最低保持圧力 最低保有水量
5) 補助給水ポンプ i 給水開始 (起動遅れ時間) ii 台数 iii 容量	非常用炉心冷却設備作動限界 値到達の60秒後(自動起動) 電動2台+タービン動1台 150m ³ /h	最大値(設計要求値) 設計値 最小値(設計値に余裕を考慮した値)

名 称	数 値	解析上の取り扱い
6) 「原子炉格納容器圧力異常高」 格納容器スプレイ作動 i 設定点 ii 応答時間	0.136MPa[gage] 0秒	設計値（作動限界値） 最小値
7) 格納容器スプレイポンプ i 台数 ii 容量	注入時：2台 再循環時：1台 [] m ³ /h/台	ECCS 再循環機能喪失後、格納容器スプレイ 1 系列による代替再循環を使用した炉心注水を行う 最大値(設計値に余裕を考慮した値)
8) 再循環運転切替 i 燃料取替用水ピット再循環切替水位 (注水量)	16.5% [] m ³)	設計値 設計値
9) 代替再循環 (格納容器スプレイ 1 系列使用) i 開始条件 ii 流量	再循環運転切替失敗から 30 分後 200m ³ /h	運転員等操作余裕の考え方 設計値
(3) 事故条件 1) 破断位置 2) 破断体様	低温側配管 完全両端破断 (破断口径約 0.70m (27.5 インチ))	事故想定 事故想定

[] : 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

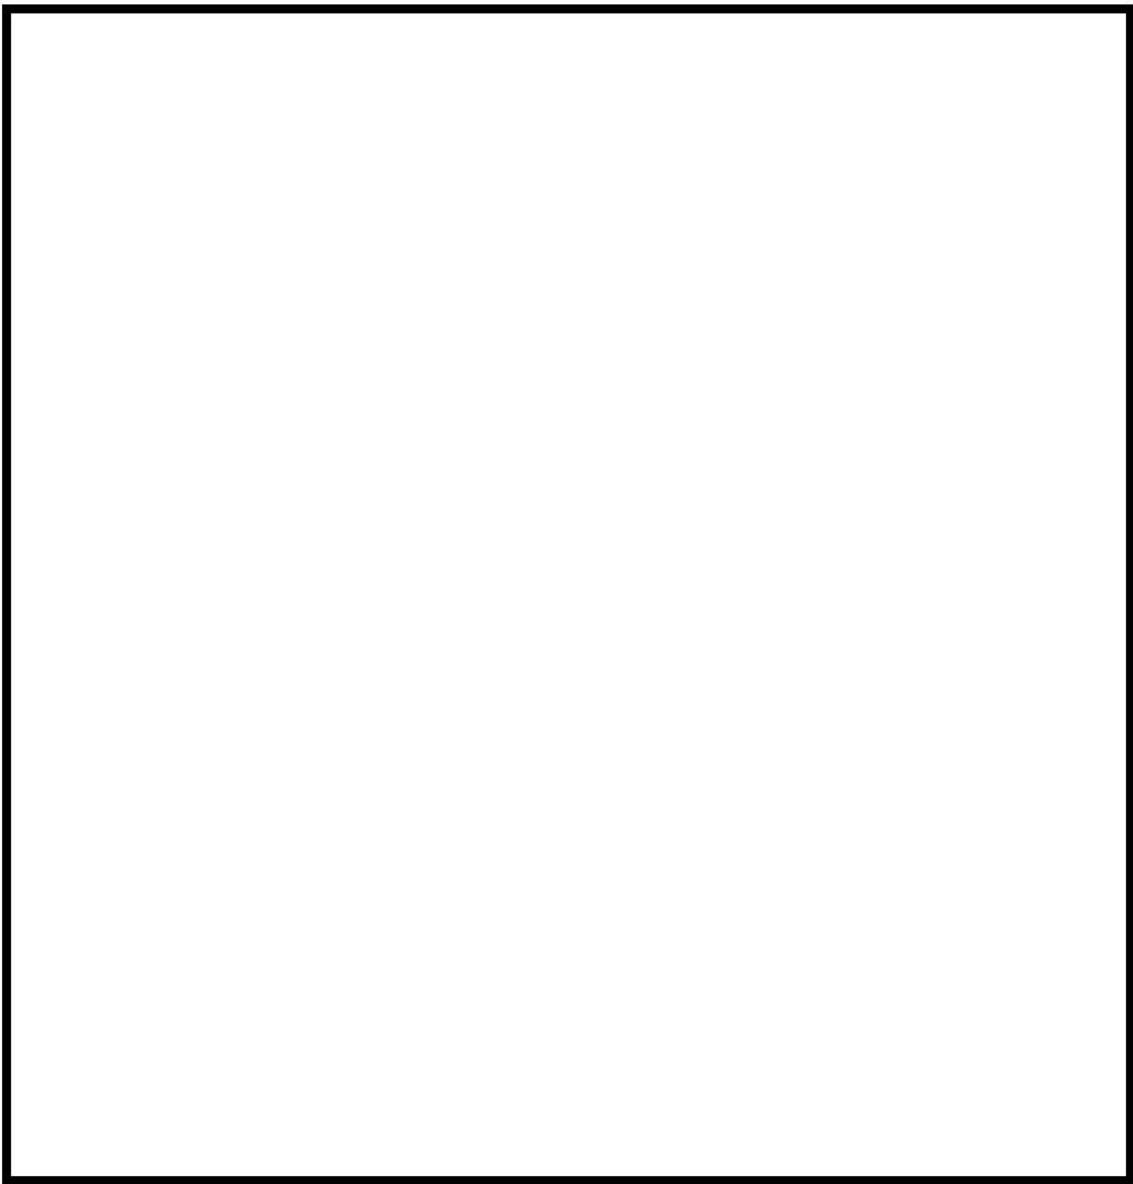

第1図 高圧注入ポンプ（2台）及び余熱除去ポンプ（2台）の最大注入流量

□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について

「ECCS再循環機能喪失」における重要事故シーケンス「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。

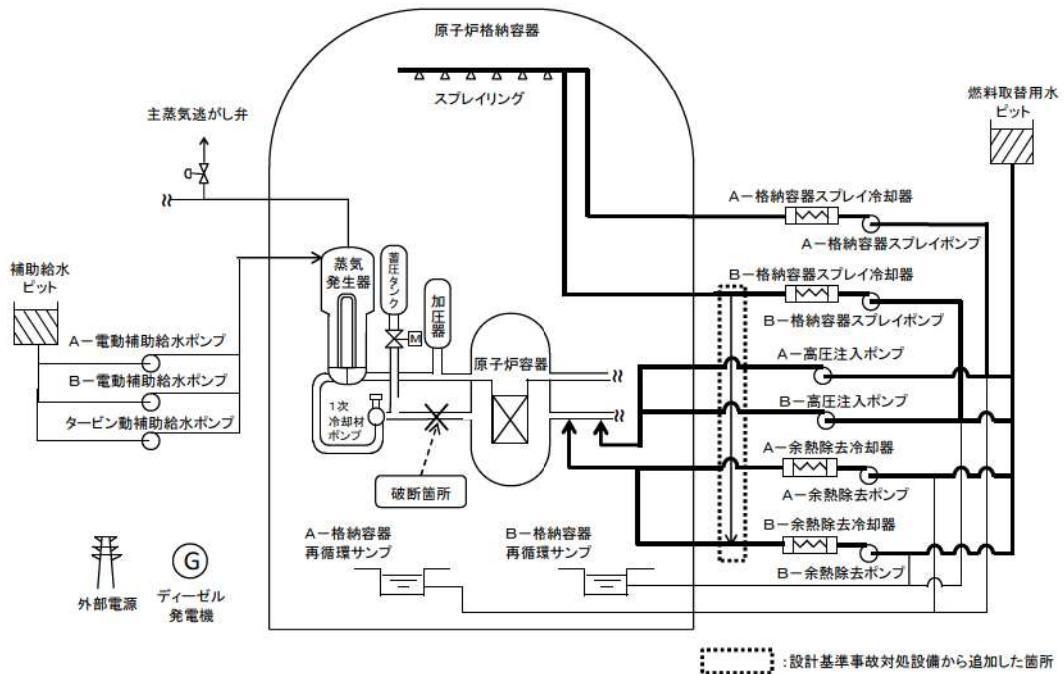


図1 「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」の
重大事故等対策の概略系統図（高圧注入、低圧注入及び格納容器スプレイ）

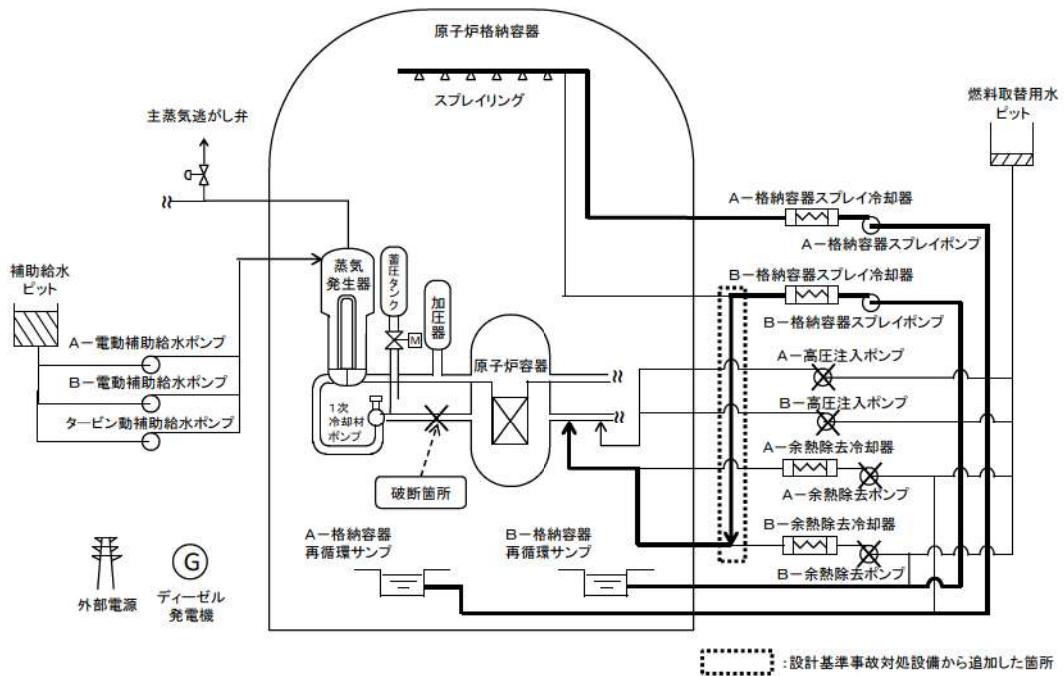


図2 「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」
の重大事故等対策の概略系統図（代替再循環及び格納容器スプレイ再循環）

安定状態について

ECCS再循環機能喪失（大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故）時の安定停止状態については以下のとおり。

- 原子炉安定停止状態**：事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定停止状態が確立されたものとする。
- 原子炉格納容器安定状態**：炉心冠水後に、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた原子炉格納容器除熱機能により、原子炉格納容器圧力及び温度が安定又は低下傾向に転じ、また、原子炉格納容器除熱のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。

【安定状態の確立について】

原子炉安定停止状態の確立について

燃料取替用水ピット水位が低下した後は、代替再循環運転にて炉心の冷却が可能である。再循環運転時において、1次冷却材温度は格納容器再循環サンプル水温度に等しいか、それに近いものと考えられる。第7.1.7.14図の解析結果より、事象発生約4.9時間で格納容器再循環サンプル水温が約90°Cで低下に転じ、93°Cを下回り安定していることから、事象発生約4.9時間後を低温停止状態に到達とし、原子炉安定停止状態とした。その後も代替再循環運転を継続することで安定状態が確立し、また、安定状態を維持できる。

原子炉格納容器安定状態の確立について

原子炉格納容器内に漏えいした1次冷却材により、原子炉格納容器圧力及び温度は上昇する。そのため、原子炉格納容器スプレイ設備による原子炉格納容器除熱を継続的に行うことで、原子炉格納容器安定状態が確立される。

重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。

【安定状態の維持について】

上記の炉心損傷防止対策を継続することにより安定状態を維持できる。
また、原子炉格納容器除熱機能を維持し、除熱を行うことによって、安定状態の維持が可能となる。

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について
(ECCS再循環機能喪失)

重要事故シーケンス「大破断LOCA時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故」における解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価を表1から表3に示す。

表 1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響

分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	崩壊熱 (原子炉出力及び崩壊熱)	炉心モードル (炉心モードル)	入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目と異なるパラメータに与える影響について確認。	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目と異なるパラメータに与える影響について確認。
炉心	燃料棒表面熱伝達 (炉心モードル) 燃料被覆管酸化 (炉心ヒートアップ)			解析コードにおいては、燃料棒表面熱伝達及び燃料被覆管酸化を被覆管酸化を要当に評価していることから、燃料棒表面熱伝達に係る解析コードの不確かさが運転員等操作時間に与える影響はない。	解析コードにおいては、燃料棒表面熱伝達及び燃料被覆管酸化を被覆管酸化を要当に評価していることから、燃料棒表面熱伝達に係る解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響はない。
	沸騰・ポイド率変化 (炉心水位計算モデル)	炉心モードル (炉心水位計算モデル)		炉心における沸騰・ポイド率変化及び気液分離・対向流に係るポイドモデル及び流動様式の解析モデル、並びに1次冷却系における気液分離・対向流に係るモデルの不確かさとして、実際の炉心露出を約15分多く評価する可能性がある。これに対する余裕が小さくなる。これを踏まえて、格納容器ブレーカボンプによる代替再循環の開始操作については、解析上の操作開始時間を見込まれる操作開始時間と見込まれることなく、評価項目と早くしている。このため、炉心露出することなく、評価項目となるパラメータに与える影響はない。	炉心における沸騰・ポイド率変化及び気液分離・対向流に係るポイドモデル及び流動様式の解析モデルの不確かさとして、実際の炉心露出を約15分多く評価する可能性がある。これに対する余裕が小さくなる。これを踏まえて、格納容器ブレーカボンプによる代替再循環の開始操作については、解析上の操作開始時間を見込まれることなく、評価項目と早くしている。このため、炉心露出することなく、評価項目となるパラメータに与える影響はない。
1次冷却系	気液分離・対向流 (1次冷却系の 熱水力モデル)	1次冷却系モデル (1次冷却系の 熱水力モデル)		解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目と異なるパラメータに与える影響について確認。	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目と異なるパラメータに与える影響について確認。
	ECCS 強制注入	安全系モデル (ECCS)	入力値に含まれる		

添 7.1.7.6-2

表 2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（1／3）

項目	解析条件(初期条件)の不確かさ		条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	解析条件	最確条件			
炉心熱出力	100% (2,652MWt) ×1.02	100% (2,652MWt)	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 炉心熱出力が大きいと崩壊熱及び炉心保有水量が大きくなら、炉心水位を確保しにくく、燃料被覆管温度が高くなり厳しい設定。	解析条件で設定している炉心熱出力より低くなるため、崩壊熱及び炉心保有水量が減少するた め、崩壊熱及び炉心保有水量が抑制される。このため、格納容器及び炉心保有水量が少いボン ブによる代替再循環運転の開始が遅くなるが、操 作手順(ECCS再循環切替失敗を押断後 再循環運転の準備開始)に変わりはないこと から、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している炉心熱出力より低くなるため、ECCS注水流量が多 くなる。このため、格納容器スプレイボンブに による代替再循環運転の開始が遅くなるが、操 作手順(ECCS再循環切替失敗を押断後 再循環運転の準備開始)に変わりはないこと から、運転員等操作時間に与える影響はない。
1次冷却材圧力	[5.41±0.21 MPa][gage]	15.41MPa [gage]	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材圧力が高いと、非常用炉心冷却却設備による注水流量が少なくなるとともに、蓄圧注入のダイミングも遅くなることから、炉心水位を確保しにくくなり厳しい設定。	解析条件で設定している初期の1次冷却材圧 力より低くなるため、ECCS注水流量が多 くなる。このため、格納容器スプレイボンブに による代替再循環運転の開始が遅くなるが、操 作手順(ECCS再循環切替失敗を押断後 再循環運転の準備開始)に変わりはないこと から、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している初期の1次冷却材圧力より低くなるため、ECCS注水流量が多 くなる。このため、格納容器スプレイボンブに による代替再循環運転の開始が遅くなるが、操 作手順(ECCS再循環切替失敗を押断後 再循環運転の準備開始)に変わりはないこと から、運転員等操作時間に与える影響はない。
初期条件	1次冷却材 平均温度 306.6±2.2°C	306.6°C	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材平均温度が高いと、非常用炉心冷却却設備による注水流量が少なくなることから、蓄圧注入のダイミングも遅くなることから、炉心水位を確保しにくくなり厳しい設定。	解析条件で設定している初期の1次冷却材溫 度より低くなるため、ECCS注水流量が多 くなる。このため、格納容器スプレイボンブに による代替再循環運転の開始が遅くなるが、操 作手順(ECCS再循環切替失敗を押断後 再循環運転の準備開始)に変わりはないこと から、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している初期の1次冷却材溫 度より低くなるため、ECCS注水流量が多 くなる。このため、格納容器スプレイボンブに による代替再循環運転の開始が遅くなるが、操 作手順(ECCS再循環切替失敗を押断後 再循環運転の準備開始)に変わりはないこと から、運転員等操作時間に与える影響はない。
炉心崩壊熱	FP：日本原子力学会推奨値 アクリクル末期を (サクル末期を 仮定)	装荷炉心毎 17×17燃料集合体を装荷した3ループプラント を包絡するサイクル末期炉心の保守的な値を設 定。燃焼度が高くないと高次のアクリクルニードの蓄 積が大きくなることから、炉心崩壊熱は大きくな るため、燃焼度が高くなるサイクル末期時点を対 象に崩壊熱を設定。また、使用する崩壊熱はウラ ン・プルトニウム混合酸化物燃料の装荷を考慮して いる。	解析条件で設定するサイクル末期炉心の保守的な値を設 定。燃焼度が高くないとき、炉心水位に到達する時間が早くな れる。しかし、事象発生後の1次冷却材圧力は 原子炉格納容器器正圧力に支配され、炉心崩壊熱 の変動による炉心注水流量への影響は小さい ことから、運転員等操作時間に与える影響は 小さい。	解析条件で設定するサイクル末期炉心の保守的な値を設 定。燃焼度が高くないとき、炉心水位に到達する時間が早くな れる。しかし、事象発生後の1次冷却材圧力は 原子炉格納容器器正圧力に支配され、炉心崩壊熱 の変動による炉心注水流量への影響は小さい ことから、運転員等操作時間に与える影響は 小さい。	解析条件で設定するサイクル末期炉心の保守的な値を設 定。燃焼度が高くないとき、炉心水位に到達する時間が早くな れる。しかし、事象発生後の1次冷却材圧力は 原子炉格納容器器正圧力に支配され、炉心崩壊熱 の変動による炉心注水流量への影響は小さい ことから、運転員等操作時間に与える影響は 小さい。
蒸気発生器2次側 保有水量	50t (1基当たり)	50t (1基当たり)	解析条件と同様であることから、運転員等操 作時間に与える影響はない。	解析条件と同様であることから、運転員等操 作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している自由体積より大きくなるが、その差はわずかであり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。
原子炉格納容器 自由体積	65,500m ³	66,000m ³	設計値に余裕を考慮した小さめの値として設定。	設計値に余裕を考慮した小さめの値として設定。	解析条件で設定している自由体積より大きくなるが、その差はわずかであり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

表 2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（2／3）

項目	解析条件（事故条件、機器条件）の不確かさ		条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	解析条件	最確条件			
起因事象	大破断LOCA 破断口径：低温側配管 破断口径；完全両端破断	—	破断位置は、炉心冷却材や炉心冷却能力低下の観点から低温側配管とし、その間において破裂するもとのとして設定。破裂口径は、1次冷却材の流出量が少なくて済むため、再循環切替水位による代替再循環操作の開始が遅くなるが、操作手順（ECCS準備開始）に変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している破裂口径より小さくなるため、破裂口からの1次冷却材の流出流量が少なくなり、炉心注水流量が減少する。	解析条件で設定している破裂口径より小さくなるため、1次冷却材の流出流量が少なくて済む、1次冷却材の系保有水量の減少が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに与える影響は大きい。
	ECCS再循環機能喪失	ECCS再循環機能喪失	外部電源あり	外部電源がある場合、非常用炉心冷却設備の作動が早くなり、再循環切替失敗時点での炉心前壁熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、代替再循環の切替操作時間の観点で厳しくなる。	解析条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はない。
	安全機能の喪失に対する仮定	—	外部電源あり	外部電源がある場合、非常用炉心冷却設備の作動が早くなり、再循環切替失敗時点での炉心前壁熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、代替再循環の切替操作時間の観点で厳しくなる。	解析条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はない。
	外部電源	外部電源あり	燃料取替用ホビット水位低（16.5%）到達時にECCS再循環に失敗（注水量：■m ³ ） 再循環切替 がつ かづ 格納容器取替用ホビット水位（広域） 71%以上	燃料取替用ホビット水位低（16.5%）到達時にECCS再循環に失敗（注水量：■m ³ ） 再循環切替えを行う燃料取替用ホビット水位として設定。	解析条件で設定している水量よりも多くなるため、再循環切替水位に到達する時間が遅くなる。再循環切替水位到達時点の前壁熱は小さくなり1次冷却材の蒸発量も小さくなるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
	再循環切替	—	原子炉トリップ 信号	トリップ設定値に計装誤差を考慮した低めの値として、解析に用いるトリップ限界値を設定して遅れや信号発信時間等を考慮した遅めの値として、応答時間を設定。	解析条件で設定している原子炉トリップ時間よりわずかで遅いが、その差はわずかであり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。
	原子炉トリップ 信号	原子炉圧力低 (12.73MPa [gage]) (応答時間2.0秒)	原子炉圧力低 (12.87MPa [gage]) (応答時間2.0秒以下)	トリップ設定値に計装誤差を考慮した低めの値として遅延して応答するが、その差はわずかであり、運転員等操作時間に与える影響は小さい。	解析条件で設定している原子炉トリップ時間よりわずかで遅いが、その差はわずかであり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。
	非常用炉心冷却設備作動信号	原子炉格納容器圧力異常低 (11.36MPa [gage]) (応答時間0秒)	原子炉圧力異常低 (11.48MPa [gage]) (応答時間2.0秒以下)	非常用炉心冷却設備作動設定値とした低めの値として、解析に用いる非常用炉心冷却設備の作動限界値を設定。非常用炉心冷却設備の作動時間が早くなるため、再循環切替失敗時点での炉心前壁熱が高くなり、代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなることから、応答時間は0秒と設定。	解析条件で設定している非常用炉心冷却設備の作動時間よりわずかで遅いが、その差はわずかであり、運転員等操作時間に与える影響は小さい。
	機器条件	原子炉格納容器圧力 異常高 (0.136MPa [gage]) (応答時間0秒)	原子炉格納容器圧力 異常高 (0.127MPa [gage]) (応答時間2.0秒以下)	原子炉格納容器スプレイ作動限界値の標準値として設定。原子炉格納容器スプレイ設備の作動が早くなるため、再循環切替失敗時の炉心前壁熱が高くなり、代替再循環への切替操作時間の観点で厳しくなることから、応答時間は0秒と設定。	解析条件で設定している格納容器スプレイボンブの作動時間よりわずかで早くなるが、その差はわずかであり、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

添 7.1.7.6-4

□：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響（3／3）

項目	解析条件（機器条件）		条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響
	解析条件	（機器条件）の不確かさ		
高圧注入ポンプ	最大注入特性	定格注入特性	高压注入ポンプ注入特性の標準値として設定。再循環切替時間が早くなるように、最大注入特性を設定。炉心への注水量が多いと水源である燃料取替用ポンプの水位低下が早くなるため、再循環水位の低下が早く、代替再循環への切替操作時間の観点で厳しい設定。	解析条件で設定している1次冷却系への注水流束より多くの水流量が運転員による燃料取替用ポンプの水位低下が遅くなるため、再循環切替時間が遅くなる。このため、再循環切替時点での炉心前壁熱が小さくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることはから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
余熱除去ポンプ	最大注入特性	定格注入特性	余熱除去ポンプ注入特性の標準値として設定。再循環切替時間が早くなるように、最大注入特性を設定。炉心への注水量が多いと水源である燃料取替用ポンプの水位低下が早くなるため、再循環切替失敗時点での炉心前壁熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、代替再循環への切替操作時間の観点で厳しい設定。	解析条件で設定している1次冷却系への注水流束より多くの水流量が運転員による燃料取替用ポンプの水位低下が遅くなるが、再循環切替水位を起点としている格納容器の水位に到達する時間が遅くなる。このため、再循環切替時点での炉心前壁熱が小さくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることはから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
格納容器スプレイポンプ	最大流量	定格注入特性	格納容器スプレイポンプ流量は、設計値よりも多い値である標準値として設定。再循環切替時間が早くなるように、最大流量を設定。原子炉格納容器へのスプレイ量が多いと水源である燃料取替用ポンプの水位低下が早くなるため、再循環切替失敗時点での炉心前壁熱が高くなり、炉心水位の低下が早く、代替再循環への切替操作時間の観点で厳しい設定。	解析条件で設定している補助給水ポンプの作動時間により早くなるため、蒸気発生器の水位回復が早くなるが、運転員により補助給水回復が早くなるが、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。
機器条件	非常用炉心冷却設備動作限界値到達から60秒後に注水開始	非常用炉心冷却設備動作限界値到達から35秒後に注水開始	非常用炉心冷却設備動作の補助給水ポンプの作動時間は、信号遅れとポンプの定速達成時間に余裕を考慮して設定。	解析条件で設定している補助給水ポンプの作動時間により早くなるため、蒸気発生器の水位調整を行うことから、運転員等操作時間に与える影響は小さい。
	150m ³ /h (蒸気発生器3基合計)	150m ³ /h (蒸気発生器3基合計)	電動補助給水ポンプ2台及びターピング動補助給水ポンプ1台の補助給水全台運転時(ポンプ容量は設計値(ミニフロー流量除く)を想定)に3基の蒸気発生器へ注水される場合の注水流配から設定。	解析条件と設計値が同様であることから、事象進展に影響はない。
	4.04MPa[gage] (最低保持圧力)	約4.4MPa[gage] (通常運転時管路直中央)	炉心への注水のタイミングを遅くする最低の圧力として設定。	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保持圧力により高くするため、蓄圧注入の開始が遅くなる。このため、格納容器の保持が早くなり、炉心露出に対する対応が遅くなる。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
	蓄圧タンク 保有水量	29.0m ³ (1基当たり) (最低保有水量)	約30.0m ³ (1基当たり) (通常運転時管路直中央)	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保有水量より多くなるため、炉心への注水流束が抑制される。このため、格納容器が運転員による代替再循環運転の開始後に代替再循環切替失敗を判断後に代替再循環運転の準備開始に変わることから、運転員等操作時間に与える影響はない。
代替再循環 注水流束	200m ³ /h以上	200m ³ /h以上	炉心への注水量を少なくする最低の保有水量を設定。	解析条件で設定している代替再循環注水流束より大きな量により多くの水流量が運転員による代替再循環による代替ポンプによる代替再循環運転が抑制される。このため、格納容器スプレイポンプによる代替再循環の開始時間に与える影響はない。

表3 運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響

項目	解析条件(操作条件)の不確さ		操作の不確さ要因	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となる影響 パラメータに与える影響	操作時間余裕	訓練実績等		
	解析上の操作開始時間	条件設定の考え方							
	操作条件	操作開始時間	【認知】 中央制御室で実施する再循環切替操作後に、中央制御盤の水位表示、機器強制警報等により高圧及び低圧再循環切替失敗を認知することができる。そのため、認知遅れにより操作開始時間に与える影響はない。 【器具配置】 運転員等操作時間においてB-格納容器スプレイボンブによる代替再循環操作は、現場にて代替再循環ライントルク操作を行なう運転員(現場)と、中央制御室内に行なう運転員(現場)は、代替再循環ライントルク操作を行なっている期間、他の作業を停止しない。よって、操作開始時間に与える影響はない。 【移動】 代替再循環開始操作は、中央制御室から機器操作場所まで通常3分程度で移動可能であるが、それに時間余裕を考慮して操作時間を想定している。また、アクセスルート上にアクセスを阻害する設備等に余裕を考慮して操作時間に与える影響はない。 【操作】 代替再循環開始操作は、代替再循環ライントルク操作による代替再循環操作は、中央制御盤の操作器による簡単な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。	【燃料】 格納容器スプレイボンブによる代替再循環操作は、現場にて代替再循環ライントルク操作を行なう運転員(現場)と、中央制御室内に行なう運転員(現場)は、代替再循環ライントルク操作を行なっている期間、他の作業を停止しない。よって、操作開始時間に与える影響はない。 【器具配置】 運転員等操作時間においてB-格納容器スプレイボンブによる代替再循環操作は、現場にて代替再循環ライントルク操作を行なう運転員(現場)と、中央制御室内に行なう運転員(現場)は、代替再循環ライントルク操作を行なっている期間、他の作業を停止しない。よって、操作開始時間に与える影響はない。 【移動】 代替再循環開始操作は、中央制御室から機器操作場所まで通常3分程度で移動可能であるが、それに時間余裕を考慮して操作時間を想定している。また、アクセスルート上にアクセスを阻害する設備等に余裕を考慮して操作時間に与える影響はない。 【操作】 代替再循環ライントルク操作による代替再循環操作は、中央制御盤の操作器による簡単な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。	【燃料】 格納容器スプレイボンブによる代替再循環操作は、手動ハンドルによる簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。 【器具配置】 運転員等操作時間においてB-格納容器スプレイボンブによる代替再循環操作は、中央制御盤の操作器による簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。 【移動】 代替再循環開始操作は、手動ハンドルによる簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。 【操作】 代替再循環ライントルク操作による代替再循環操作は、手動ハンドルによる簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。	【燃料】 格納容器スプレイボンブによる代替再循環操作は、手動ハンドルによる簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。 【器具配置】 運転員等操作時間においてB-格納容器スプレイボンブによる代替再循環操作は、中央制御盤の操作器による簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。 【移動】 代替再循環開始操作は、手動ハンドルによる簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。	【燃料】 格納容器スプレイボンブによる代替再循環操作は、手動ハンドルによる簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。 【器具配置】 運転員等操作時間においてB-格納容器スプレイボンブによる代替再循環操作は、中央制御盤の操作器による簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。 【移動】 代替再循環開始操作は、手動ハンドルによる簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。	【燃料】 格納容器スプレイボンブによる代替再循環操作は、手動ハンドルによる簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。 【器具配置】 運転員等操作時間においてB-格納容器スプレイボンブによる代替再循環操作は、中央制御盤の操作器による簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。 【移動】 代替再循環開始操作は、手動ハンドルによる簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。	【燃料】 格納容器スプレイボンブによる代替再循環操作は、手動ハンドルによる簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。 【器具配置】 運転員等操作時間においてB-格納容器スプレイボンブによる代替再循環操作は、中央制御盤の操作器による簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。 【移動】 代替再循環開始操作は、手動ハンドルによる簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。

「ECCS 再循環機能喪失」における MAAP の不確かさについて

1. はじめに

炉心の「沸騰・ボイド率変化」及び「気液分離（炉心水位）・対向流」は、炉心水位に関連する物理現象である。また、1次冷却系の「気液分離・対向流」について、蒸気発生器でのスチーム・バインディングは、高温側配管のボイド率が大きく、蒸気発生器伝熱管への冷却材流入量が増加すると冷却材が伝熱管内で蒸発して圧損を増大させるため、炉心水位を下げる方向に働く現象である。これらの現象は、いずれも炉心水位に関連する現象であり、「ECCS 再循環機能喪失」シーケンスにおける ECCS 再循環切替失敗以降の炉心水位挙動に対して影響が大きいと考えられる。

このため、ECCS 再循環切替失敗以降の炉心水位挙動に着目し、MAAP と M-RELAP5 との比較による評価を実施し、その不確かさについて確認を実施した。

2. M-RELAP5 との比較

MAAP と M-RELAP5 による原子炉容器内水位の比較を図 1 に示す。MAAP による解析結果では、再循環切替失敗（約 19 分）から 30 分後に代替再循環運転を開始することにより、約 49 分後から炉心水位は回復する。約 49 分で炉心水位が最小値となり、炉心上端に達しないが、これを外挿すると、炉心水位が約 51 分の時点で炉心上端に到達することから、約 51 分に炉心は露出すると考えられる。一方、M-RELAP5 による解析結果では、代替再循環運転を開始する以前の約 36 分の時点で炉心露出に至っており、MAAP と M-RELAP5 の差は約 15 分となった。

また、M-RELAP5 により代替再循環開始を ECCS 再循環切替失敗から 15 分後に実施した場合の解析結果は図 2 のとおりであり、炉心は露出せず、ECCS 再循環切替失敗以降の燃料被覆管温度に変化は見られない結果となった。

なお、同評価では、MAAP によって算出された原子炉格納容器圧力等を境界条件として用いているが、「3. MAAP の不確かさの検討」に示すとおり、M-RELAP5 の炉心露出の予測に与える影響は軽微である。

3. MAAP の不確かさの検討

MAAP の ECCS 再循環機能喪失への適用にあたって考慮すべき不確かさを検討する。

ECCS 再循環機能喪失シーケンスの MAAP と M-RELAP5 の解析結果の比較から、MAAP の解析モデルに関して、以下を確認した。

- ・崩壊熱による冷却材の蒸発について、その影響として現れる炉心水位の低下速度は両コードでほぼ同じであり、MAAP で計算される沸騰挙動に応じた燃料棒から液相への伝熱と蒸気発生量は、M-RELAP5 と同等であること。
- ・炉心領域の気泡水位については、MAAP ではドリフト・フラックスモデルにより計算されるボイド率を用い、そのボイド率について、炉心領域は M-RELAP5 と同等の予測となるが、上部プレナム領域ではやや過小評価となっていること。
- ・1次冷却系保有水分布のうち炉心領域及びダウンカマ領域の保有水量については、両コードは同等と言えるが、高温側配管領域の保有水量については、MAAP の方が大

きく評価され、不確かさが大きいと考えられること。

- ・高温側配管領域の保有水量を MAAP の方が多く評価する要因としては、MAAP で蒸気発生器伝熱管への液相の流入が少ないのでに対して、M-RELAP5 では蒸気発生器伝熱管への液相の流入があり、それによる差圧の増加と伝熱管でのスチーム・バインディング効果が生じているためであると考えられること。

これらから、MAAP の ECCS 再循環機能喪失への適用にあたって考慮すべき不確かさは以下の 3 項目に整理される。

- ①炉心及び上部プレナム領域のボイド率
- ②高温側配管～蒸気発生器伝熱管領域の保有水分布
- ③蒸気発生器伝熱管の圧損

- ①項のボイド率については、上部プレナム領域ではやや過小評価するものの大きな差ではない。
- ②項の高温側配管領域の保有水量を多めに評価することが炉心露出までの時間を長く評価する主要因であると考えられる。
- ③項の蒸気発生器伝熱管の圧損については、ダウンカマの水頭圧との釣り合いに考慮され、高温側配管領域の液相分布に影響することから②項に含まれている。

これらの影響により、MAAP は M-RELAP5 に比べて、ECCS 再循環切替後の炉心露出までの時間を長く見積もる傾向となる。

このような 1 次冷却系保有水量の差は、1 次冷却系から原子炉格納容器へ放出されるエネルギーにも影響すると考えられる。すなわち、炉心の崩壊熱により加熱された ECCS 注入水が 1 次冷却系に留まるか原子炉格納容器に放出されるかの違いが、原子炉格納容器への放出エネルギーの差となることから、1 次冷却系保有水量を多く評価する傾向がある MAAP の方が、原子炉格納容器への放出エネルギーが小さくなり、原子炉格納容器圧力が低めに推移することが考えられる。

したがって、比較対象に用いた M-RELAP5 では、MAAP により計算した原子炉格納容器圧力等を境界条件に使用しており、M-RELAP5 により計算した放出エネルギーに対する原子炉格納容器圧力は、MAAP で計算された原子炉格納容器圧力より高くなる傾向がある。両コードの計算結果から得られる放出エネルギーの積算値の差は約 3 % であり、放出エネルギーには原子炉格納容器の液相部に入る流出水のエネルギーも含まれ、全てが原子炉格納容器圧力の上昇に寄与することはないこと、原子炉格納容器内温度の上昇分に応じてヒートシンクによる抑制効果が働くことから、原子炉格納容器圧力の上昇幅は僅かであり、影響は小さいと考えられるが、1 次冷却系内の挙動への影響を以下のとおり整理する。

- ・崩壊熱による冷却材の蒸発に関しては、燃料棒から冷却材への伝熱量により決まることから、原子炉格納容器圧力は影響しない。
- ・炉心領域の気泡水位に関しては、原子炉格納容器圧力が高くなると 1 次冷却材圧力も高くなることから、炉心領域、上部プレナム領域等のボイドが圧縮され、ボイド率は小さくなるため、気泡水位としては低下する傾向であるが、高温側配管からの

流入があり、影響は小さい。

- ・1次冷却系保有水分布に関しては、炉心部のボイド率が低下するため、ダウンカマとの静水頭のバランスから、蒸気発生器伝熱管への液相の流入が減り、スチーム・バインディング効果が小さくなるため、1次冷却系の保有水量としては増加する方向となる。
- ・同じく1次冷却系保有水分布に関して、破断口からの冷却材放出については、炉心の冠水以降は、1次冷却材圧力は原子炉格納容器圧力とバランスして変化しており、放出流は1次冷却系内の質量バランスからECCSによる注水と崩壊熱による蒸発に相当する流量となるため、原子炉格納容器圧力はほとんど影響しない。

このように、1次冷却系保有水分布の違いにより、原子炉格納容器に放出される質量に差が生じることで、1次冷却系内の挙動への影響が考えられるが、原子炉格納容器圧力の差としてはわずかである。よって、M-RELAP5でMAAPの不確かさを含む原子炉格納容器圧力等を境界条件に用いることが、解析結果に与える影響は軽微であると考えられる。

また、比較対象に用いたM-RELAP5のECCS再循環機能喪失への適用性について、

- ・旧日本原子力研究所（旧JAERI）で実施されたCCTF（円筒炉心試験装置）実験の実験データと実機解析結果との比較により、M-RELAP5は蒸気発生器での圧損を大きく計算するため、炉心及び高温側配管での保有水量を実際より小さく計算し、保守的な結果を与えることを確認した。
- ・旧JAERIで実施されたTPTF（二相流試験装置）実験よりM-RELAP5は水平配管でボイド率を高く計算する傾向があることを確認し、その結果をもとに実機の感度解析を実施し、高温側配管でのボイド率計算の不確かさは非保守的な結果を与えないことを確認した。
- ・M-RELAP5は低圧時の炉心のボイド率予測に不確かさを有するが、その不確かさに関する感度解析を実施し、不確かさの影響により原子炉容器内の水位に影響するが、ECCS再循環機能喪失での15分での代替再循環確立により炉心は冠水状態を維持できることを確認した。

と評価しており、M-RELAP5によるECCS再循環機能喪失の評価結果は、非保守的な傾向とはならないことを確認した。

また、M-RELAP5による「ECCS再循環機能喪失」の解析では2次冷却系強制冷却を考慮していないことから、スチーム・バインディング効果が顕著となる。一方、実運用では事象発生後に2次冷却系強制冷却を実施することから、スチーム・バインディング効果は小さくなり、実際の炉心露出は解析結果と比べると遅くなる。

以上から、MAAPが高温側配管の保有水量を多めに評価することに伴って炉心露出を遅めに予測する傾向をMAAPの不確かさとして取り扱う。

4. 重大事故等対策の有効性評価における取り扱い

「ECCS再循環機能喪失」シーケンスの評価において、MAAPは高温側配管の保有水量を多めに評価する傾向があり、ECCS再循環切替失敗後の炉心露出までの時間を長く評価する。MAAPとM-RELAP5との計算結果を比較した結果、MAAPの方が炉心露出を約15分遅めに評価する結果であった。また、MAAPはM-RELAP5より原子炉格納容器圧力を低めに評価

するが、MAAP と M-RELAP5 の計算結果から得られる放出エネルギーの差から見積もられる原子炉格納容器圧力の差はわずかである。

比較に用いた M-RELAP5 については、MAAP の計算結果を境界条件に用いることが解析結果に与える影響は軽微であること、炉心露出予測について非保守的な傾向を与えないことを確認した。

以上より、炉心露出までの時間を長く評価することを MAAP の不確かさとして取扱い、MAAP の評価結果に対して、炉心露出の予測に対する不確かさとして 15 分を考慮することで、「ECCS 再循環機能喪失」に係る炉心損傷防止対策の有効性を確認することが可能である。

なお、「原子炉格納容器の除熱機能喪失」については、原子炉格納容器圧力及び温度がピーク値に到達する時間が長く（事象発生後約 4.0 時間）、原子炉格納容器への放出エネルギー積算値が大きくなるため、1 次冷却系保有水量が多めに評価される影響が原子炉格納容器圧力及び温度に与える影響は軽微である。

破断発生の直後、原子炉容器内水位は一時的に炉心下端以下となるが、ECCSからの冷却水の注水により炉心水位は回復する

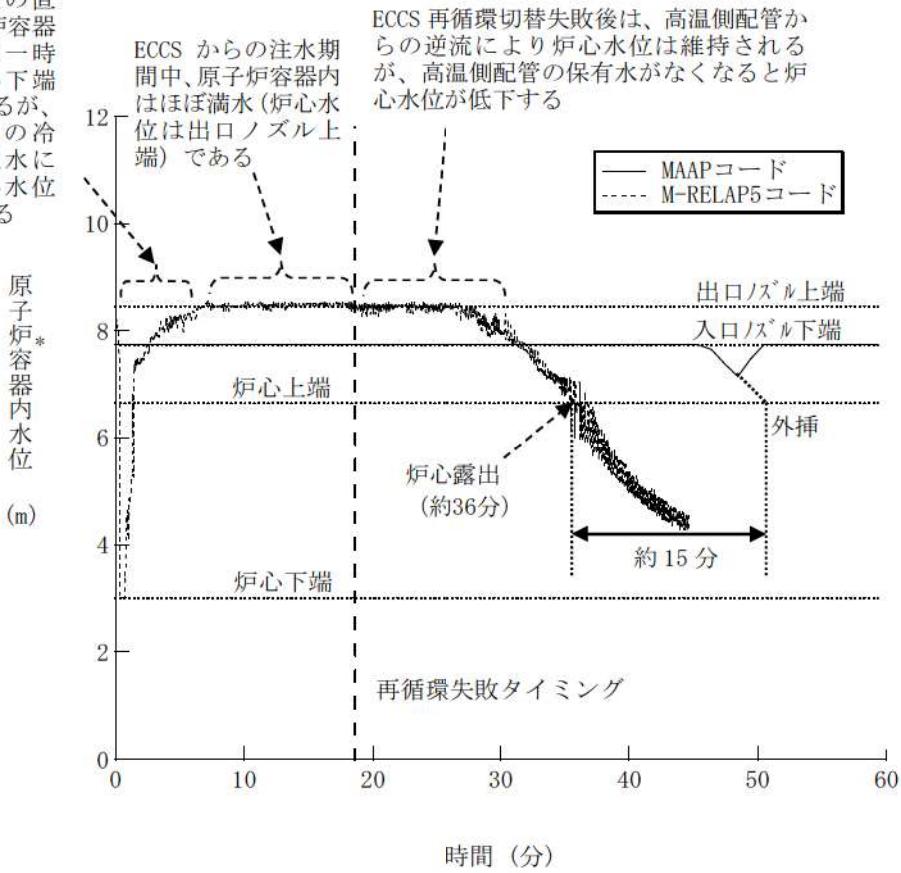


図1 ECCS再循環機能喪失評価のコード間比較（原子炉容器内水位）

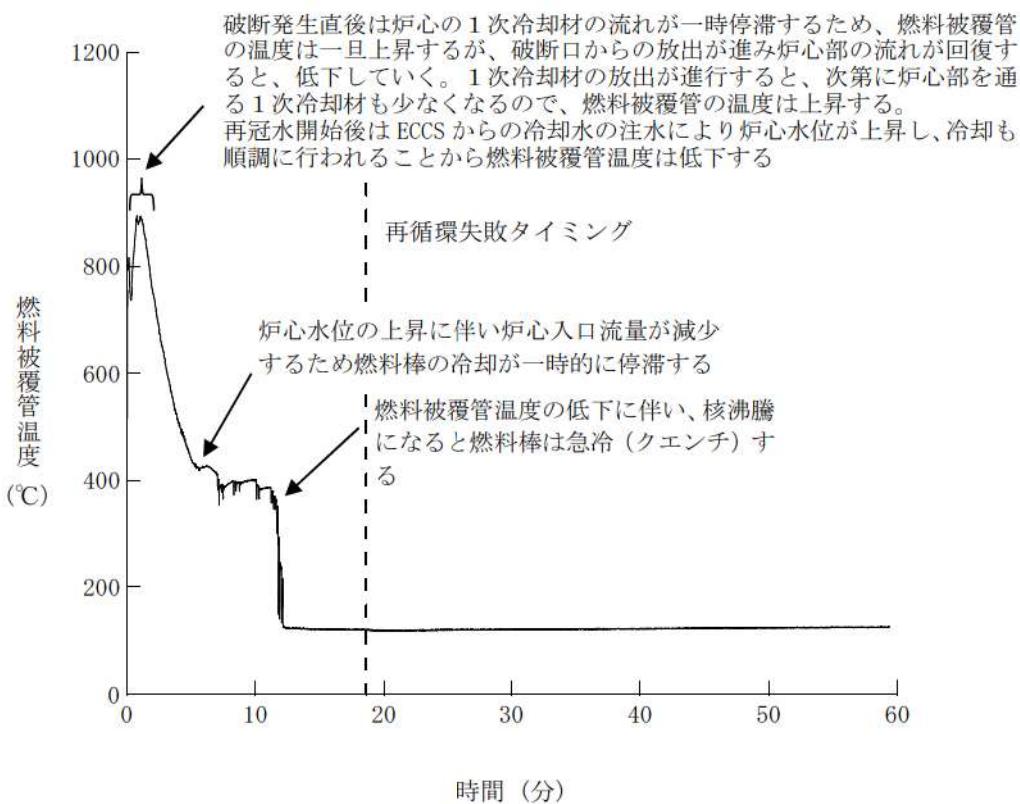


図2 燃料被覆管温度（M-RELAP5コード）

(参考 1)

CCTF 試験との比較^[1]

「3. MAAP の不確かさの検討」において MAAP の ECCS 再循環機能喪失への適用にあたって考慮すべき不確かさについては以下の 3 点について挙げている

- ①炉心及び上部プレナム領域のボイド率
- ②高温側配管～蒸気発生器伝熱管領域の保有水分布
- ③蒸気発生器伝熱管の圧損

ここでは、CCTF 試験結果と M-RELAP5 及び MAAP にて解析を実施した結果を比較することでコードの妥当性を確認する。CCTF (Cylindrical Core Test Facility、円筒炉心試験装置) 試験とは、旧日本原子力研究所（旧 JAERI、現日本原子力研究開発機構(JAEA)）による、4 ループ PWR の LOCA 時再冠水過程におけるシステム及び炉心内の熱水力挙動に関するデータ取得を目的としたスケール実験である。

①項のボイド率については、表 1 に示すとおり、CCTF のリファレンスプラントとなる 4 ループ PWR 条件を M-RELAP5 及び MAAP にて解析を実施した結果と、CCTF 試験の試験結果との炉心及び上部プレナムにおけるボイド率の比較より、上部プレナム領域ではやや過小評価するものの大きな差ではないことが確認できる。

表 1 ボイド率の比較

	4 ループ PWR 条件		CCTF 試験
	M-RELAP5	MAAP	
炉心	0.5	0.5	0.55
上部プレナム	0.65～0.70	0.6	0.75

②項の高温側配管領域の保有水量を多めに評価することが炉心露出までの時間を長く評価する主要因であると考えられ、また、③項の蒸気発生器伝熱管の圧損については、ダウンカマの水頭圧との釣り合いに考慮され、高温側配管領域の液相分布に影響することから②項に含まれている。表 2 に示すとおり 4 ループ PWR 条件を M-RELAP5 及び MAAP にて解析を実施した結果と、CCTF 試験の試験結果との高温側配管、蒸気発生器での圧力損失比較を示す。

表2 高温側配管及び蒸気発生器1次側の圧力損失の比較

	4 ループ PWR 条件		CCTF 試験
	M-RELAP5	MAAP	
高温側配管	2 kPa	25kPa	約 7 kPa
蒸気発生器入口 プレナム	3 kPa	9 kPa	約 10kPa
蒸気発生器 伝熱管	25kPa		約 8 kPa

高温側配管及び蒸気発生器入口プレナムの圧力損失と水頭が小さく予測されれば、ダウンカマ水頭とのバランスにより蒸気発生器伝熱管への冷却材流入が多くなることから伝熱管差圧を大きく予測する傾向となる。表2に示すとおり、M-RELAP5は、CCTF 計測読み取りと比較して、伝熱管の差圧を過大に予測し、その結果、高温側配管及び入口プレナムの差圧（水頭）を過小に評価する。即ち、ECCS 再循環切替失敗後の炉心への補てんとなる高温側配管及び入口プレナムの冷却材が過小に評価され、保守的な評価を与える傾向となる。

一方、MAAPでは蒸気発生器入口プレナムと伝熱管を合わせたボリュームで評価されるが、高温側配管の差圧が大きく、入口プレナムと伝熱管の差圧は過小に予測される。MAAPによる解析結果では、蒸気発生器伝熱管部まで水位は上昇しておらず、蒸気発生器伝熱管への液相流入はなく、伝熱管内での蒸発は生じていないと考えられる。即ち、ECCS 再循環切替失敗後の炉心への補てんとなる高温側配管及び入口プレナムの冷却材が過大に評価され、結果として非保守側の評価を与える傾向となる。

実機とのスケール性がよい CCTF 試験に対して、M-RELAP5 コードによる予測は、再循環機能喪失後の挙動について保守的な評価をしていると判断でき、3 ループプラントを含む PWR の ECCS 再循環機能喪失に適用できる。

- [1] 「三菱 PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 MHI-NES-1064 改 1 三菱重工業、平成 28 年

(参考 2)

「ECCS 再循環機能喪失」における代替再循環準備について

「ECCS 再循環機能喪失」シーケンスにおいて、事象発生 19 分後には ECCS 再循環不能が判断されるため、炉心へ注水を行うために早急な代替再循環運転を行う必要がある。

以下に、事象発生から格納容器スプレイポンプによる代替再循環開始までの操作内容とタイムチャート（図－1）を示す。

運転員は、大 LOCA の発生により「非常用炉心冷却設備作動」及び「格納容器スプレイ作動」信号が発信し、格納容器スプレイポンプが両トレイン正常に動作している場合、燃料取替用水ピット水位が再循環切替水位に到達することで、中央制御室で再循環切替操作を開始する。その後、再循環運転への切替えに失敗すれば、現場での代替再循環ライン手動弁開操作、中央制御室での代替再循環開始操作等を行う。一連の操作にかかる所要時間は、事象発生から代替再循環運転開始まで約 34 分、再循環切替失敗を起点とした場合約 15 分である。



図－1 代替再循環運転タイムチャート

ECCS再循環機能喪失時の代替再循環操作の時間余裕について


1. はじめに

ECCS再循環機能喪失が発生した場合において、運用上実際に見込まれる操作開始時間であるECCS再循環切替失敗から15分後に実施する格納容器スプレイポンプによる代替再循環操作に対して、燃料被覆管温度の観点から、代替再循環操作の開始を5分遅くした場合の感度解析を実施した。なお、解析コードはM-RELAP5コードを用いた。

2. 影響評価

ECCS再循環切替失敗から20分後に格納容器スプレイポンプによる代替再循環を実施した結果を図1及び図2に示す。大破断LOCAが発生し、事象発生後約19分で燃料取替用水ピット水位16.5%に到達し、再循環切替を行うが、低圧再循環及び高圧再循環に失敗し、ECCS再循環機能喪失に至る。事象発生の約36分後に炉心が露出し燃料被覆管温度が上昇するが、その後、代替再循環による炉心への注水が開始されることで、燃料被覆管温度の上昇は抑えられ、低下に転じる。このときの燃料被覆管温度は約480°Cであり、燃料被覆管最高温度1,200°Cに対して十分な余裕がある。

以上より、格納容器スプレイポンプによる代替再循環の操作時間には、ECCS再循環切替失敗から20分程度の時間余裕があることが確認できた。

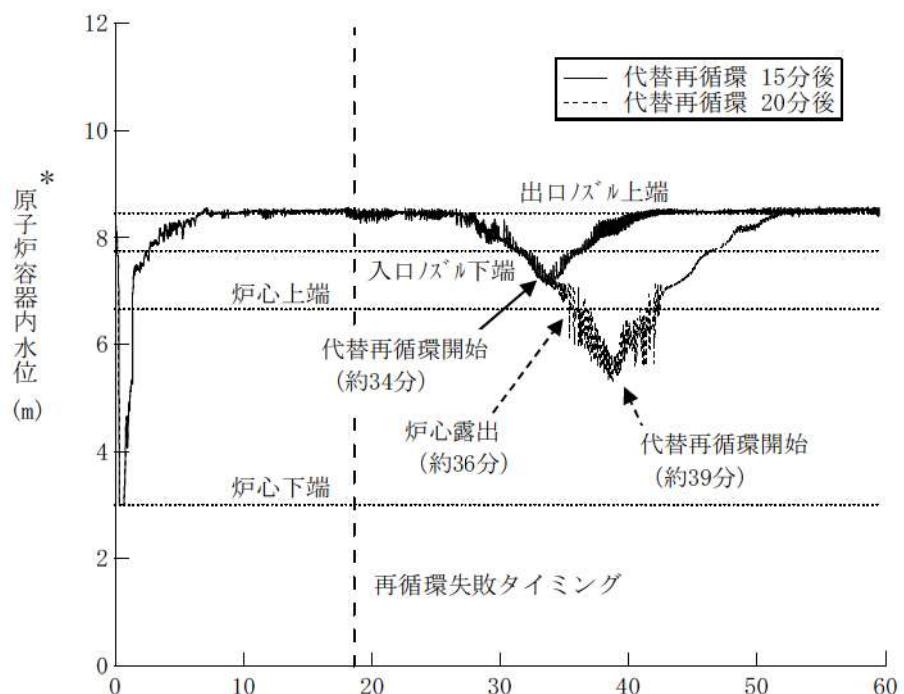

* : 原子炉容器内水位は入口ノズル下端を上限とした気泡炉心水位を表示

図 1 原子炉容器内水位の推移

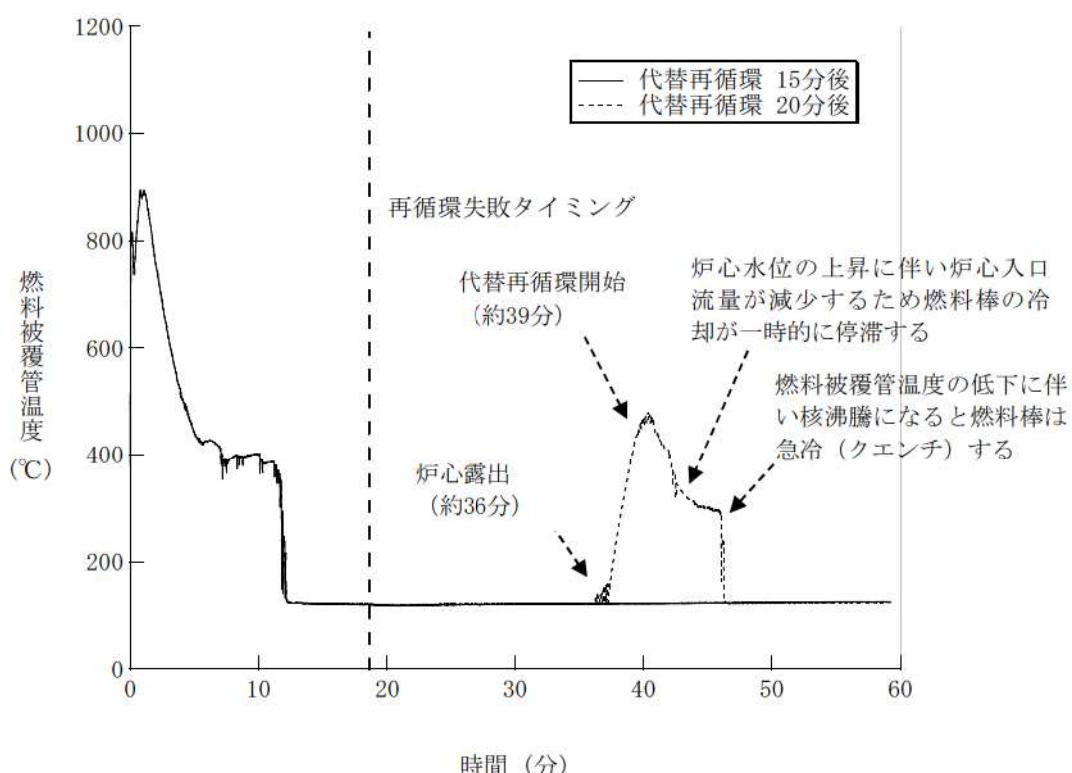


図 2 燃料被覆管温度の推移

ECCS再循環機能喪失時における事象初期の応答について

ECCS再循環機能喪失時における主要な事象初期の応答を以下に示す。

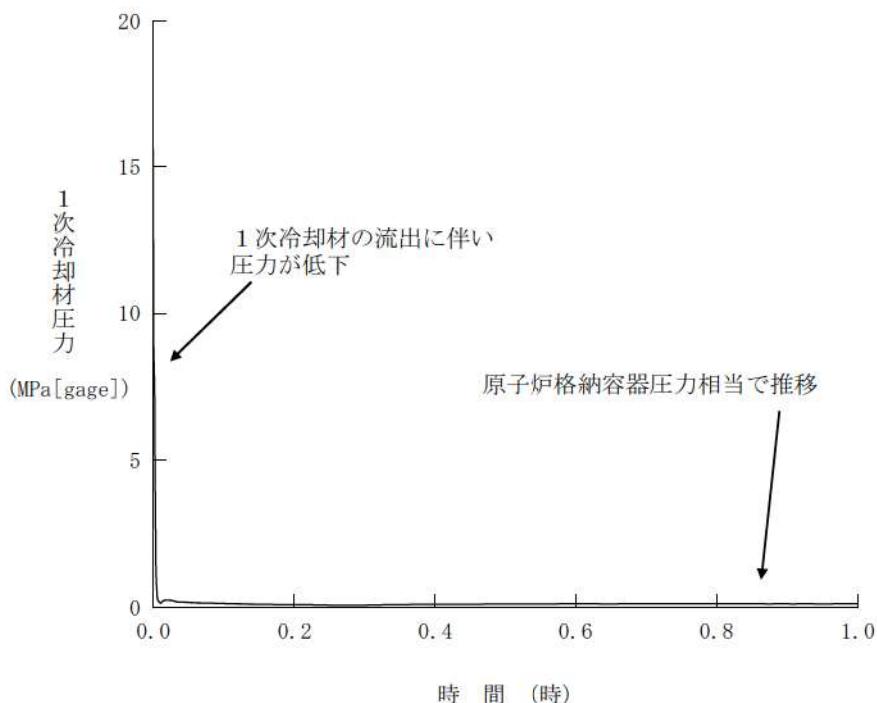


図 1 1次冷却材圧力の推移（本資料 第 7.1.7.5 図の拡大図）

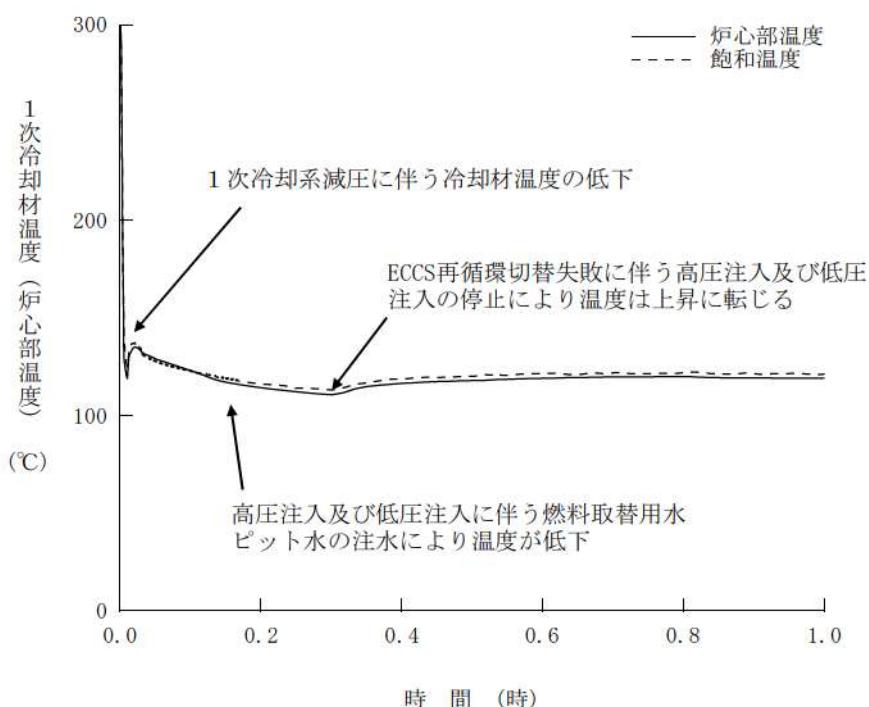


図 2 1次冷却材温度の推移（本資料 第 7.1.7.6 図の拡大図）

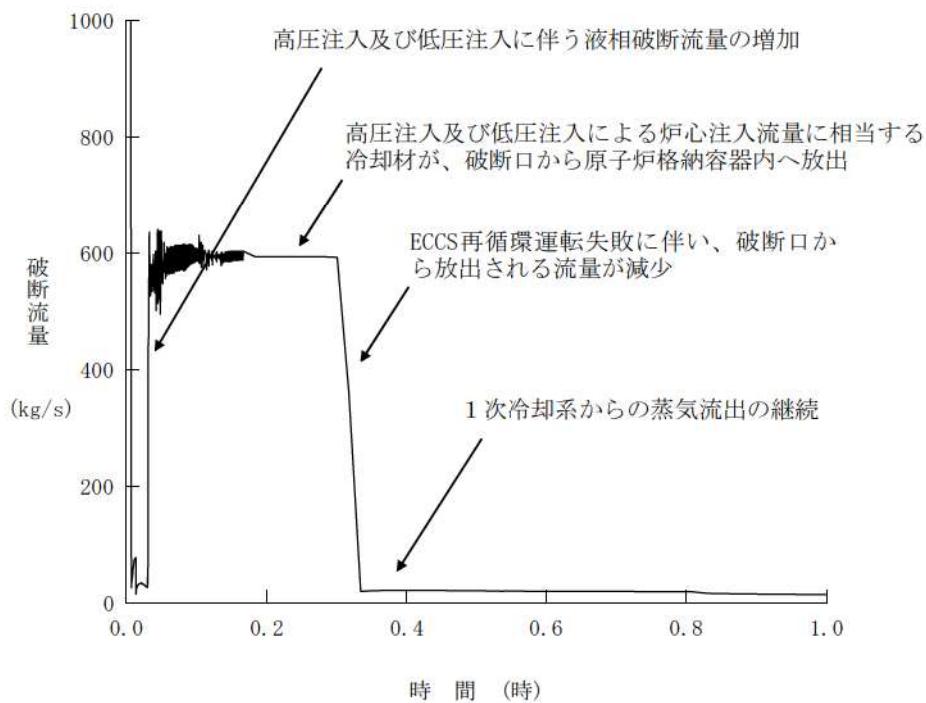


図3 破断流量の推移（本資料 第7.1.7.7図の拡大図）

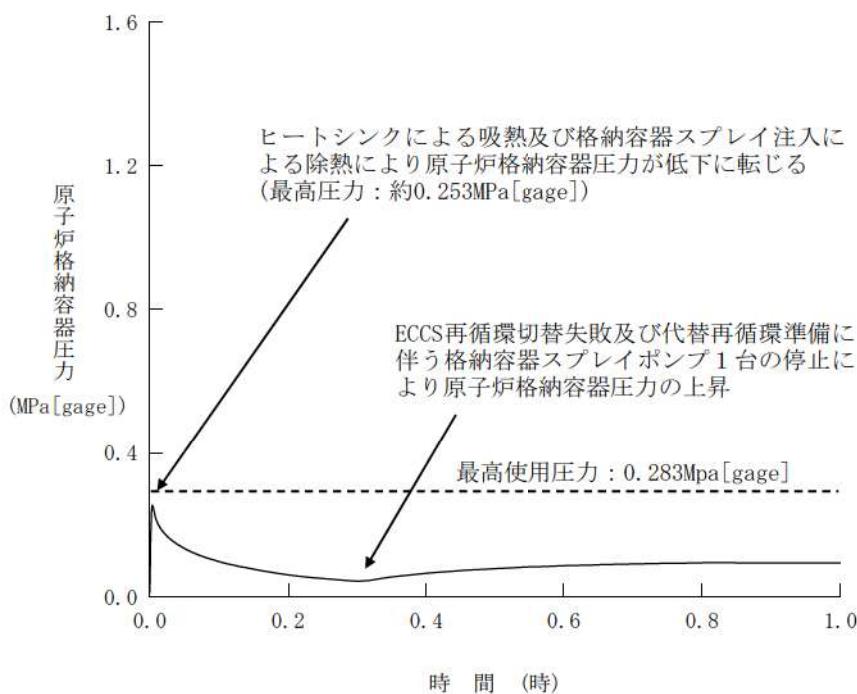


図4 原子炉格納容器圧力の推移（本資料 第7.1.7.15図の拡大図）

燃料、電源負荷評価結果について
(ECCS 再循環機能喪失)

1. 燃料消費に関する評価

重要事故シーケンス【大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故】

事象：仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機による電源供給を想定し、事象発生後 7 日間最大負荷で運転した場合を想定する。

燃料種別		軽油
時系列	事象発生直後～ 事象発生後 7 日間 (=168h)	ディーゼル発電機 2 台起動 (ディーゼル発電機最大負荷 (100%出力) 時の燃料消費量) $V = \frac{N \times c \times H}{\gamma} \times 2 \text{ 台}$ $= \frac{5,600 \times 0.2311 \times 168}{825} \times 2 \text{ 台}$ $= \text{約 } 527.1 \text{kL}$ 緊急時対策所用発電機 (指揮所用及び待機所用各 1 台の計 2 台) 起動 (緊急時対策所用発電機 100%出力時の燃料消費量) 燃費約 (57.1L/h × 1 台 + 57.1L/h × 1 台) × 24h × 7 日間 = 19,185.6L = 約 19.2kL
合計		7 日間で消費する軽油量の合計 約 546.3kL
結果		ディーゼル発電機燃料油貯油槽 (約 540kL) 及び燃料タンク (SA) (約 50kL) の合計約 590kL にて、7 日間は十分に対応可能

※ ディーゼル発電機軽油消費量計算式

$$V = \frac{N \times c \times H}{\gamma}$$

V : 軽油必要容量 (kL)
 N : 発電機閾定格出力 (kW) = 5,600
 H : 運転時間 (h) = 168 (7 日間)
 γ : 燃料油の密度 (kg/kL) = 825
 c : 燃料消費率 (kg/kW·h) = 0.2311

2. 電源に関する評価

重要事故シーケンス【大破断 LOCA 時に低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失する事故】

事象：本重要事故シーケンスの評価では外部電源の喪失は想定していないが、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機による電源供給を想定した場合を想定する。

評価結果：本重要事故シーケンスでは低圧再循環機能及び高圧再循環機能が喪失するものとすることから、重大事故等対策時の負荷は、下図の負荷曲線のうち再循環切替時に余熱除去ポンプ及び高圧注入ポンプの負荷を除いた負荷となる。このため、重大事故等対策時に必要な負荷は、設計基準事故時に想定している非常用炉心冷却設備作動信号により作動する負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。

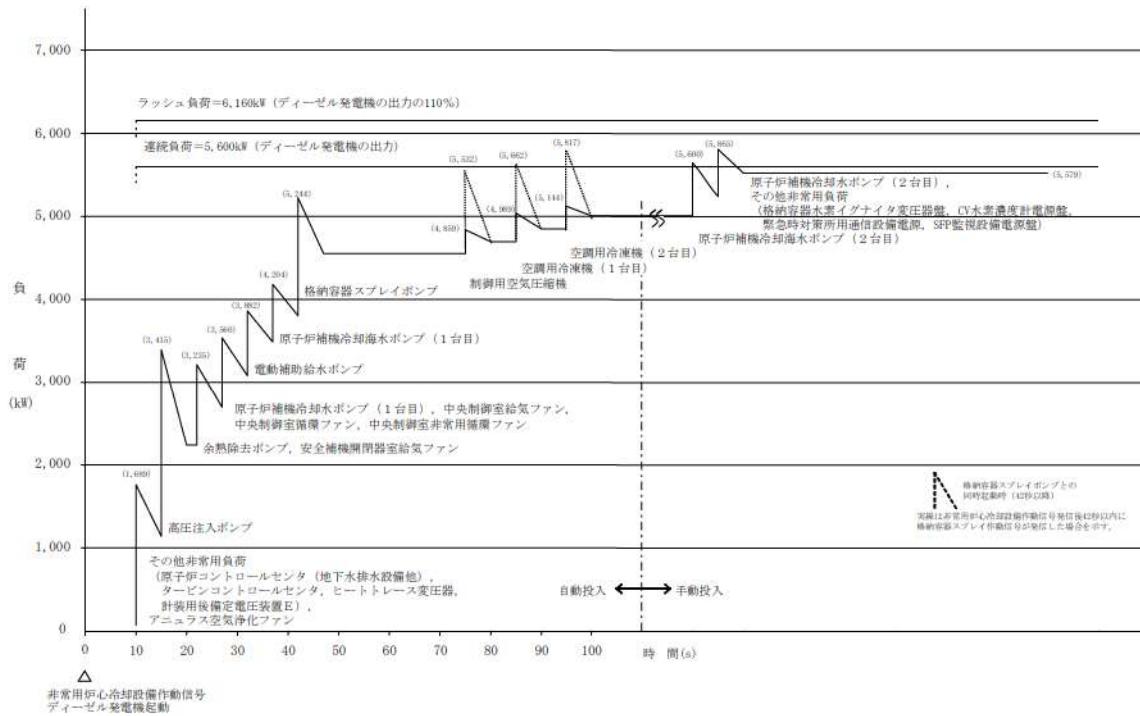


図 工学的安全施設作動時におけるB—ディーゼル発電機の負荷曲線※1、2

※1 A、B—ディーゼル発電機のうち、負荷の大きいB—ディーゼル発電機の負荷曲線を記載

※2 本重要事故シーケンスの炉心損傷防止対策で使用するB—格納容器スプレイポンプによる代替再循環の負荷は、上図の負荷曲線に含まれる

泊発電所 3号炉審査資料	
資料番号	SAE718 r. 15.0
提出年月日	令和5年10月31日

泊発電所 3号炉

重大事故等対策の有効性評価

7.1.8 格納容器バイパス

令和5年10月
北海道電力株式会社



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

設置変更許可申請書の補正を予定しており、補正書の添付書類十 SA 有効性評価の章番号に合わせています。

目次

7. 重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価
 - 7.1. 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故
 - 7.1.8. 格納容器バイパス

添付資料 目次

- 添付資料7.1.8.1 インターフェイスシステム LOCA 時における高圧注入から充てん注入への切替えについて
- 添付資料7.1.8.2 破損側 SG の隔離操作を実施の際に補助給水の停止操作の妥当性について
- 添付資料7.1.8.3 重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件（格納容器バイパス）
- 添付資料7.1.8.4 インターフェイスシステム LOCA 発生時の余熱除去系統の破断箇所及び破断面積について
- 添付資料7.1.8.5 インターフェイスシステム LOCA 時における蓄圧タンク初期条件設定の影響
- 添付資料7.1.8.6 重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について
- 添付資料7.1.8.7 安定状態について①
- 添付資料7.1.8.8 蒸気発生器伝熱管破損時における長期炉心冷却について
- 添付資料7.1.8.9 蒸気発生器伝熱管破損 + 破損蒸気発生器隔離失敗時の大気への放射性物質の放出量について
- 添付資料7.1.8.10 破損 SG の違いによる事象収束の違いについて
- 添付資料7.1.8.11 安定状態について②
- 添付資料7.1.8.12 「蒸気発生器伝熱管破損 + 破損蒸気発生器隔離失敗」における格納容器スプレイの作動について
- 添付資料7.1.8.13 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について（格納容器バイパス）
- 添付資料7.1.8.14 クールダウンアンドリサーチュレーション操作の時間余裕について
- 添付資料7.1.8.15 「蒸気発生器伝熱管破損 + 破損蒸気発生器隔離失敗」における1次冷却系保有水量と加圧器水位について
- 添付資料7.1.8.16 格納容器バイパス事象における再循環運転開始水位について

- 添付資料7.1.8.17 燃料評価結果について
- 添付資料7.1.8.18 原子炉補助建屋の状況確認方法について
- 添付資料7.1.8.19 インターフェイスシステム LOCA 発生時の余熱除去系隔離操作の成立性について

7.1.8 格納容器バイパス

7.1.8.1 事故シーケンスグループの特徴、炉心損傷防止対策

(1) 事故シーケンスグループ内の事故シーケンス

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」に含まれる事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、「インターフェイスシステムLOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」である。

(2) 事故シーケンスグループの特徴及び炉心損傷防止対策の基本的考え方

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」では、原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器が破損し、さらに1次冷却材が原子炉格納容器外へ漏えいすることを想定する。このため、破損箇所から1次冷却材が流出し、原子炉容器内水位が低下することから、緩和措置がとられない場合には、原子炉容器内水位の低下により炉心が露出し、炉心損傷に至る。

本事故シーケンスグループは、格納容器バイパスが発生したことによって、最終的に炉心損傷に至る事故シーケンスグループである。このため、重大事故等対策の有効性評価には、格納容器バイパスに対する重大事故等対処設備及び格納容器バイパスの発生箇所の隔離に期待することが考えられる。

したがって、本事故シーケンスグループでは、高圧注入系及び充てん系により炉心を冷却することによって炉心損傷の防止を図り、また、加圧器逃がし弁及び主蒸気逃がし弁によって1次冷却系を減温、減圧することによる1次冷却材の漏えいの抑制及び格納容器バイパスの発生箇所の隔離によって、原子炉格納容器外

への1次冷却材の流出の防止を図る。

また、原子炉格納容器の圧力が上昇した場合は原子炉格納容器スプレイ作動信号により、原子炉格納容器スプレイ設備による原子炉格納容器除熱を実施する。

(3) 炉心損傷防止対策

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」における機能喪失に対して、炉心が著しい損傷に至ることなく、かつ、十分な冷却を可能とするため、初期の対策として蒸気発生器2次側への注水と主蒸気逃がし弁の開操作による2次冷却系強制冷却、加圧器逃がし弁の開操作による1次冷却系の減温、減圧及び高圧注入ポンプ等による炉心注水を整備し、安定状態に向けた対策として、余熱除去系による炉心冷却を整備する。さらに、余熱除去系の接続に失敗する場合を想定して、充てんポンプ及び加圧器逃がし弁を用いたフィードアンドブリード、主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による除熱及び格納容器スプレイポンプによる代替再循環を整備する。

また、原子炉格納容器の健全性を維持するため、安定状態に向けた対策として原子炉格納容器スプレイ設備による原子炉格納容器除熱手段を整備する。

これらの対策の概略系統図を第7.1.8.1図及び第7.1.8.2図に、手順の概要を第7.1.8.3図から第7.1.8.6図に示すとともに、重大事故等対策の概要を以下に示す。また、重大事故等対策における設備と操作手順の関係を第7.1.8.1表 及び第7.1.8.2表 に示す。

a. インターフェイスシステム LOCA

事故シーケンスグループのうち、「インターフェイスシステ

ム LOCA」において、重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員及び災害対策本部要員で構成され、合計 12 名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う発電課長（当直）及び副長の 2 名、運転操作対応を行う運転員 4 名である。発電所構内に常駐している要員のうち、災害対策要員が 2 名、関係各所に通報連絡等を行う災害対策本部要員は 4 名である。必要な要員と作業項目について第 7.1.8.7 図に示す。

(a) プラントトリップの確認

事象の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。

また、非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。

プラントトリップを確認するために必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。

(b) 安全注入シーケンス作動状況の確認

「ECCS 作動」警報により非常用炉心冷却設備作動信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。

安全注入シーケンスの作動状況を確認するために必要な計装設備は、高圧注入流量等である。

(c) 蓄圧注入系動作の確認

1 次冷却材圧力の低下に伴い、蓄圧注入系が動作することを確認する。

蓄圧注入系の動作を確認するために必要な計装設備は、

1次冷却材圧力（広域）である。

(d) 余熱除去系統からの漏えいの判断

余熱除去系統からの漏えいの兆候があり加圧器水位及び圧力の低下、排気筒ガスモニタの指示上昇、蒸気発生器関連モニタ指示正常等によりインターフェイスシステムLOCAの発生を判断する。

余熱除去系統からの漏えいの判断に必要な計装設備は、加圧器水位等である。

（添付資料 7.1.8.18）

(e) 余熱除去系統隔離

中央制御室での操作にて余熱除去ポンプを全台停止するとともに、燃料取替用水ピット水の流出を抑制するために、燃料取替用水ピットと余熱除去系統の隔離を行う。

また、1次冷却系保有水量の減少を抑制するために1次冷却系の減圧操作を開始する前に、1次冷却系統と余熱除去系統の隔離操作を行う。

なお、隔離操作については漏えい側系統及び健全側系統ともに行う。

余熱除去系統隔離を確認するために必要な計装設備は、低圧注入流量等である。

(f) 余熱除去系統の隔離失敗の判断及び対応操作

1次冷却材圧力の低下が継続することで余熱除去系統の隔離失敗と判断し、燃料取替用水ピット補給操作を行う。

余熱除去系統の隔離失敗の判断に必要な計装設備は、1次冷却材圧力（広域）等である。

(g) 蒸気発生器 2 次側による炉心冷却

中央制御室にて主蒸気逃がし弁を開操作し、蒸気発生器 2 次側による 1 次冷却系の減温、減圧を行う。

蒸気発生器への注水は補助給水ポンプにて行う。

蒸気発生器 2 次側による炉心冷却に必要な計装設備は、1 次冷却材温度（広域－高温側）等である。

(h) 加圧器逃がし弁開操作による 1 次冷却系強制減圧

非常用炉心冷却設備停止条件確立及び 1 次冷却系からの漏えい量を抑制するため、加圧器逃がし弁を手動で開操作し、1 次冷却系の強制減圧を行う。

加圧器逃がし弁操作の際は、1 次冷却系のサブクール度を確保した段階で実施する。

加圧器逃がし弁開操作による 1 次冷却系強制減圧に必要な計装設備は、1 次冷却材圧力（広域）等である。

(i) 蓄圧タンク出口弁閉操作

非常用炉心冷却設備停止条件の満足又は 1 次冷却材圧力（広域）指示が 0.6MPa[gage]になれば、蓄圧タンク出口弁を閉操作する。

蓄圧タンク出口弁閉操作に必要な計装設備は、1 次冷却材圧力（広域）等である。

(j) 高圧注入から充てん注入への切替え

非常用炉心冷却設備停止条件を満足していることを確認し、高圧注入から充てん注入へ切り替える。

高圧注入から充てん注入への切替えに必要な計装設備は、高圧注入流量等である。

(添付資料 7.1.8.1)

(k) 健全側余熱除去系による炉心冷却への切替え

1次冷却材圧力（広域）指示が 2.7MPa[gage]以下、1次冷却材温度（広域－高温側）指示が 177°C未満となり余熱除去系が使用可能となれば、健全側の余熱除去系による冷却を開始し、余熱除去系の運転状態を確認する。

健全側余熱除去系による炉心冷却を判断するために必要な計装設備は、1次冷却材温度（広域－高温側）等であり、余熱除去系の運転状態を確認するために必要な計装設備は低圧注入流量等である。

(l) 現場での余熱除去系統の隔離及び余熱除去系統からの漏えい停止確認

漏えい側余熱除去ポンプの入口弁（ツインパワー弁）を閉操作することにより隔離を行い、余熱除去系統からの漏えい停止を確認する。なお、早期の流出停止を目的として、1次冷却材圧力を監視しつつ準備が整い次第、操作を実施する。

現場での余熱除去系統の隔離及び余熱除去系統からの漏えい停止を確認するために必要な計装設備は、1次冷却材圧力（広域）等である。

(添付資料 7.1.8.19)

以降、炉心冷却は余熱除去系により継続的に行い、また、原子炉格納容器除熱は、原子炉格納容器雰囲気の状態に応じて格納容器再循環ファンを運転し継続的に行う。原子炉格納容器の圧力が上昇した場合でも、原子炉格納容器スプ

レイ作動信号により原子炉格納容器スプレイ設備が起動することで、原子炉格納容器除熱を継続的に行う。

b. 蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故

事故シーケンスグループのうち、「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」において、重大事故等対策に必要な要員は、中央制御室の運転員及び災害対策本部要員で構成され、合計 10 名である。その内訳は次のとおりである。中央制御室の運転員は、中央監視及び指示を行う発電課長（当直）及び副長の 2 名、運転操作対応を行う運転員 4 名である。発電所構内に常駐している要員のうち、関係各所に通報連絡等を行う災害対策本部要員は 4 名である。必要な要員と作業項目について第 7.1.8.8 図に示す。

(a) プラントトリップの確認

事象の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。

また、非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。

プラントトリップを確認するために必要な計装設備は、出力領域中性子束等である。

(b) 安全注入シーケンス作動状況の確認

「ECCS 作動」警報により非常用炉心冷却設備作動信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。

安全注入シーケンスの作動状況を確認するために必要な

計装設備は、高圧注入流量等である。

(c) 蒸気発生器伝熱管の漏えいの判断

蒸気発生器伝熱管漏えい監視モニタ指示上昇、蒸気発生器水位及び圧力の上昇、加圧器水位及び圧力の低下により、蒸気発生器伝熱管破損発生の判断及び破損側蒸気発生器の判定を行う。

蒸気発生器伝熱管の漏えいの判断に必要な計装設備は、主蒸気ライン圧力等である。

(d) 補助給水ポンプ起動及び補助給水流量確立の確認

安全注入シーケンス作動等による補助給水ポンプの自動起動及び補助給水流量が確立していることを確認する。

補助給水ポンプの起動及び補助給水流量の確立を確認するためには必要な計装設備は、補助給水流量等である。

(e) 破損側蒸気発生器の隔離

破損側蒸気発生器の隔離操作として、破損側蒸気発生器への補助給水停止、主蒸気隔離弁の閉操作、タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気元弁の閉操作等を行う。

(添付資料 7.1.8.2)

(f) 破損側蒸気発生器圧力の減圧継続判断

破損側蒸気発生器の隔離操作完了後に、破損側蒸気発生器圧力が無負荷圧力(6.93MPa[gage])より低下し、減圧が継続すれば、破損側蒸気発生器圧力の減圧継続を判断する。

破損側蒸気発生器圧力の減圧継続判断に必要な計装設備は、主蒸気ライン圧力等である。

(g) 破損側蒸気発生器圧力の減圧継続時の対応

破損側蒸気発生器圧力の減圧継続時の対応操作として、健全側蒸気発生器の主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却及び燃料取替用水ピット補給操作を行う。

健全側蒸気発生器の主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却に必要な計装設備は、1次冷却材温度（広域－高温側）等である。

(h) 加圧器逃がし弁開操作による1次冷却系強制減圧

非常用炉心冷却設備停止条件確立及び1次冷却系からの漏えい量を抑制するため、加圧器逃がし弁を手動で開操作することで1次冷却系の強制減圧を行う。

加圧器逃がし弁操作の際は、1次冷却系サブクール度を確保した段階で実施する。

加圧器逃がし弁開操作による1次冷却系強制減圧に必要な計装設備は、1次冷却材圧力（広域）等である。

(i) 蓄圧タンク出口弁閉操作

蓄圧注入による破損側蒸気発生器2次側への漏えい量を抑制するため、1次冷却材圧力が蓄圧タンクの保持圧力(4.04MPa[gage])になる前に蓄圧タンク出口弁を閉操作する。

蓄圧タンク出口弁閉操作に必要な計装設備は、1次冷却材圧力（広域）等である。

(j) 高圧注入から充てん注入への切替え

非常用炉心冷却設備停止条件を満足していることを確認し、高圧注入から充てん注入へ切り替える。

高圧注入から充てん注入への切替えに必要な計装設備は、

高压注入流量等である。

(k) 余熱除去系による炉心冷却

1次冷却材圧力（広域）指示 2.7MPa[gage]以下及び1次冷却材温度（広域－高温側）指示 177°C未満となり余熱除去系統が使用可能になれば、1次冷却材高温側配管から取水することで余熱除去系による炉心冷却を開始する。

余熱除去系による炉心冷却に必要な計装設備は、1次冷却材温度（広域－高温側）等である。

(l) 1次冷却系と破損側蒸気発生器均圧操作による破損側蒸気発生器からの漏えい停止

余熱除去系による冷却継続により、1次冷却系と破損側蒸気発生器を均圧させ、破損側蒸気発生器からの漏えいを停止する。

破損側蒸気発生器からの漏えい停止に必要な計装設備は、1次冷却材圧力（広域）等である。

以降、炉心冷却は余熱除去系により継続的に行い、また、原子炉格納容器除熱は、原子炉格納容器雰囲気の状態に応じて格納容器再循環ファンを運転し継続的に行う。原子炉格納容器の圧力が上昇した場合でも、原子炉格納容器スプレイ作動信号により原子炉格納容器スプレイ設備が起動することで、原子炉格納容器除熱を継続的に行う。

(m) 1次冷却系のフィードアンドブリード

余熱除去系が使用不能の場合には、すべての加圧器逃がし弁を手動で開操作し、充てん系によるフィードアンドブリードを行う。

1次冷却系のフィードアンドブリードに必要な計装設備は、1次冷却材温度（広域－高温側）等である。

(n) 代替再循環運転への切替え

余熱除去系が使用不能の場合、格納容器再循環サンプ水位（広域）指示が再循環運転可能水位（71%）に再循環運転開始後の水位低下の可能性を考慮した水位 76%以上となれば、代替再循環運転に切り替える。代替再循環運転に切替え後は、格納容器再循環サンプからB－格納容器スプレイポンプを経てB－格納容器スプレイ冷却器で冷却した水をB－余熱除去系統及びB－格納容器スプレイ系統に整備している連絡ラインより炉心注水することで、継続的な炉心冷却を行う。

代替再循環運転への切替えに必要な計装設備は、低圧注入流量等である。

（添付資料 7.1.8.16）

7.1.8.2 炉心損傷防止対策の有効性評価

(1) 有効性評価の方法

本事故シーケンスグループを評価する上で選定した重要事故シーケンスは、「6.2 評価対象の整理及び評価項目の設定」に示すとおり、格納容器バイパス時の漏えい経路の違いを考慮した「インターフェイスシステムLOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」である。

本重要事故シーケンスでは、炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流、1次冷却系における冷却材流量変化、冷却材放出、沸騰・凝縮・ボイド率変

化，気液分離・対向流，圧力損失，ECCS強制注入及びECCS蓄圧タンク注入，加圧器における冷却材放出，並びに蒸気発生器における1次側・2次側の熱伝達，冷却材放出及び2次側給水が重要現象となる。よって，これらの現象を適切に評価することが可能であるプラント過渡解析コードM-RELAP5により1次冷却材圧力，燃料被覆管温度等の過渡応答を求める。

また，解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として，本重要事故シーケンスにおける運転員等操作時間に与える影響，評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価する。

(2) 有効性評価の条件

本重要事故シーケンスに対する初期条件も含めた主要な解析条件を第7.1.8.3表及び第7.1.8.4表に示す。また，主要な解析条件について，本重要事故シーケンス特有の解析条件を以下に示す。

(添付資料7.1.8.3)

a. インターフェイスシステム LOCA

(a) 事故条件

i. 起因事象

起因事象として，余熱除去系入口隔離弁の誤開又は破損による余熱除去系統の圧力上昇により，余熱除去系統からの漏えいが発生するものとする。1次冷却材の漏えい箇所として，余熱除去系逃がし弁，余熱除去系機器等からの漏えいが発生するものとする。余熱除去ポンプ入口逃がし弁及び余熱除去冷却器出口逃がし弁の破断口径については，実機における口径を基に設定し，余熱除去

系機器等については、実機における破断面積に係る評価値に余裕を考慮した値を設定する。また、余熱除去系機器等の破断面積の評価においては、余熱除去系統の圧力挙動の評価結果を踏まえ、配管破断は生じることなく、余熱除去系統の低圧側に静的に1次冷却系統の圧力及び温度相当まで加圧及び加温されるものとしている。

(i) 原子炉格納容器外の余熱除去冷却器出口逃がし弁

(等価直径約 2.5cm (1 インチ) 相当, 1 個)

(ii) 原子炉格納容器内の余熱除去ポンプ入口逃がし弁

(等価直径約 7.6cm (3 インチ) 相当, 1 個)

(iii) 原子炉格納容器外の余熱除去系機器等

(等価直径約 2.9cm (1.15 インチ) 相当)

(添付資料7.1.8.4)

ii. 安全機能の喪失に対する仮定

余熱除去系入口隔離弁の誤開又は破損が発生した側の余熱除去系が機能喪失するものとする。

iii. 外部電源

外部電源なしの場合は、常用系機器の機能喪失及び工学的安全施設の作動遅れの観点で炉心冷却上厳しくなることから、外部電源は使用できないものと仮定し、ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。

(b) 重大事故等対策に関する機器条件

i. 原子炉トリップ信号

原子炉トリップは、「原子炉圧力低」信号によるものとする。

ii. 高圧注入ポンプ

炉心への注水は、高圧注入ポンプ 2 台を使用するものとし、漏えい量を増加させる観点から、設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性（高圧注入特性： $0 \text{ m}^3/\text{h}$ ～約 $350 \text{ m}^3/\text{h}$, $0 \text{ MPa}[\text{gage}]$ ～約 $15.7 \text{ MPa}[\text{gage}]$ ）を用いるものとする。

iii. 補助給水ポンプ

電動補助給水ポンプ 2 台及びタービン動補助給水ポンプ 1 台が自動起動し、非常用炉心冷却設備作動限界値到達 60 秒後に 3 基の蒸気発生器に合計 $150 \text{ m}^3/\text{h}$ の流量で注水するものとする。

iv. 蓄圧タンク

蓄圧注入系のパラメータとして初期保持圧力については、蓄圧注入のタイミングを遅くすることで 1 次冷却系保有水量の回復が遅れることから最低保持圧力を用いるものとする。また、初期保有水量については、最低保有水量を用いるものとする。なお、本事象は事象発生後の事象進展が比較的早く、蓄圧タンクの初期条件の不確かさによる漏えい量に与える影響は小さいことから、他の事象と同様に以下の取扱いとする。

蓄圧タンクの保持圧力（最低保持圧力）

$4.04 \text{ MPa}[\text{gage}]$

蓄圧タンクの保有水量（最低保有水量）

29.0 m^3 (1 基当たり)

(添付資料 7.1.8.5)

v. 主蒸気逃がし弁

2次冷却系強制冷却として主蒸気逃がし弁3個を使用するものとし、容量は設計値として、各ループに設置している主蒸気逃がし弁1個当たり定格主蒸気流量（ループ当たり）の10%を処理するものとする。

vi. 余熱除去系逃がし弁吹止まり圧力

余熱除去冷却器出口逃がし弁及び余熱除去ポンプ入口逃がし弁は、設計値にて閉止するものとする。

(e) 重大事故等対策に関連する操作条件

運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。

i. 主蒸気逃がし弁の開操作による2次冷却系強制冷却は、

事象の判断、余熱除去系統の隔離操作、主蒸気逃がし弁の開操作時間等を考慮して、非常用炉心冷却設備作動信号発信から25分後に開始するものとする。

ii. 補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水流量を調整することで、蒸気発生器水位を狭域水位内に維持するものとする。

iii. 加圧器逃がし弁の開閉操作に係る以下の条件が成立すれば、1個の加圧器逃がし弁を開閉するものとする。

(i) 非常用炉心冷却設備停止条件成立前

イ. サブクール度 60°C 以上で開操作

ロ. サブクール度 40°C 以下又は加圧器水位 50% 以上で閉操作

(ii) 非常用炉心冷却設備停止条件成立後

イ. サブクール度 20°C 以上で開操作

ロ. サブクール度 10°C 以下で閉操作

iv. 以下に示す非常用炉心冷却設備停止条件が成立、又は原子炉トリップ後 1 時間経過すれば、蓄圧タンクを隔離し、炉心注水を高圧注入から充てん注入に同時に切り替えるものとして、4 分の操作時間を考慮するものとする。

(i) サブクール度 40°C 以上

(ii) 加圧器水位 50% 以上で安定又は上昇中

(iii) 1 次冷却材圧力が安定又は上昇、かつ蓄圧タンク不動作又は隔離中

(iv) 蒸気発生器狭域水位下端以上又は電動補助給水ポンプ 1 台の設計流量以上で注水中

v. 充てんポンプによる充てん流量を調整することで、加圧器水位を計測範囲内に維持する。

vi. 以下に示す余熱除去運転条件が成立すれば、健全側余熱除去設備による炉心冷却を開始するものとする。

(i) 1 次冷却材温度 177°C 未満

(ii) 1 次冷却材圧力 2.7MPa [gage] 以下

b. 蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故

(a) 事故条件

i. 起因事象

起因事象として、1 基の蒸気発生器の伝熱管 1 本が瞬時に両端破断を起こすものとする。

ii. 安全機能の喪失に対する仮定

破損側蒸気発生器隔離失敗の想定として、原子炉トリップ後に主蒸気逃がし弁が動作した時点で、破損側蒸気発生器につながる主蒸気安全弁1個が開固着するものとする。

iii. 外部電源

外部電源なしの場合は、常用系機器の機能喪失及び工学的安全施設の作動遅れの観点で炉心冷却上厳しくなることから、外部電源は使用できないものと仮定し、ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。

(b) 重大事故等対策に関連する機器条件

i. 原子炉トリップ信号

原子炉トリップは、「原子炉圧力低」信号あるいは「過大温度 ΔT 高」信号によるものとする。

ii. 高圧注入ポンプ

炉心への注水は、高圧注入ポンプ2台を使用するものとし、漏えい量を増加させる観点から、設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性（高圧注入特性： $0 \text{ m}^3/\text{h} \sim \text{約 } 350 \text{ m}^3/\text{h}$ ， $0 \text{ MPa [gage]} \sim \text{約 } 15.7 \text{ MPa [gage]}$ ）を用いるものとする。

iii. 補助給水ポンプ

電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水ポンプ1台が自動起動し、非常用炉心冷却設備作動限界値到達60秒後に3基の蒸気発生器に合計 $150 \text{ m}^3/\text{h}$ の流量で注水するものとする。

iv. 主蒸気逃がし弁

2次冷却系強制冷却のため、健全側蒸気発生器につながる主蒸気逃がし弁2個を使用するものとし、容量は設計値として、各ループに設置している主蒸気逃がし弁1個当たり定格主蒸気流量（ループ当たり）の10%を処理するものとする。

(c) 重大事故等対策に関連する操作条件

運転員等操作に関する条件として、「6.3.5 運転員等の操作時間に対する仮定」に示す分類に従って以下のとおり設定する。

- i. 破損側蒸気発生器の隔離操作として、原子炉トリップから10分後に、破損側蒸気発生器につながるタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気元弁の閉操作、破損側蒸気発生器への補助給水の停止操作及び破損側蒸気発生器につながる主蒸気隔離弁の閉操作を開始し、操作完了に約2分を要するものとする。
- ii. 健全側蒸気発生器につながる主蒸気逃がし弁の開操作は、破損側蒸気発生器隔離操作の完了時点で開始し、操作完了に1分を要するものとする。
- iii. 補助給水ポンプによる蒸気発生器への注水流量を調整することで、蒸気発生器水位を狭域水位内に維持するものとする。
- iv. 加圧器逃がし弁の開閉操作に係る以下の条件が成立すれば、1個の加圧器逃がし弁を開閉するものとする。
 - (i) 非常用炉心冷却設備停止条件成立前

イ. サブクール度 60°C 以上で開操作
ロ. サブクール度 40°C 以下又は加圧器水位 50% 以上で閉操作

(ii) 非常用炉心冷却設備停止条件成立後

イ. サブクール度 20°C 以上で開操作
ロ. サブクール度 10°C 以下で閉操作

v. 以下に示す非常用炉心冷却設備停止条件が成立すれば、炉心注水を高圧注入から充てん注入に切り替えるものとし、切替えに 2 分の操作時間を考慮するものとする。

(i) サブクール度 40°C 以上

(ii) 加圧器水位 50% 以上で安定又は上昇中

(iii) 1 次冷却材圧力が安定又は上昇、かつ蓄圧タンク不動作又は隔離中

(iv) 健全側蒸気発生器の蒸気発生器狭域水位下端以上又は健全側蒸気発生器への電動補助給水ポンプ 1 台の設計流量以上で注水中

vi. 充てんポンプによる充てん流量を調整することで、加圧器水位を計測範囲内に維持するものとする。

vii. 以下に示す余熱除去運転条件が成立すれば、余熱除去系による炉心冷却を開始するものとする。

(i) 1 次冷却材温度 177°C 未満

(ii) 1 次冷却材圧力 2.7 MPa [gage] 以下

(3) 有効性評価の結果

a. インターフェイスシステム LOCA

インターフェイスシステム LOCA の事象進展を第 7.1.8.4 図

に、1次冷却材圧力、1次冷却材温度、1次冷却系保有水量、燃料被覆管温度等の1次冷却系パラメータの推移を第7.1.8.9図から第7.1.8.20図に、給水流量及び蒸気流量の2次冷却系パラメータの推移を第7.1.8.21図及び第7.1.8.22図に示す。

(a) 事象進展

事象発生後、余熱除去系入口隔離弁の誤開又は破損が発生した側の余熱除去系逃がし弁及び余熱除去系機器等からの漏えいにより1次冷却材圧力が低下することで、「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に到達し、原子炉は自動停止する。

事象発生の約26秒後に「原子炉圧力異常低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に到達した後、非常用炉心冷却設備が作動することにより、ほう酸水が炉心に注水される。また、補助給水ポンプが自動起動し、蒸気発生器への注水が開始される。

事象発生の約16分後に1次冷却材圧力が余熱除去冷却器出口逃がし弁の吹止まり圧力まで低下するため、逃がし弁が閉止することで1次冷却系保有水量が回復する。

事象発生の約25分後に主蒸気逃がし弁の開操作による2次冷却系強制冷却を開始するとともに、1次冷却系からの漏えい量抑制のため、事象発生の約60分後に炉心注水を高圧注入から充てん注入へ切替えを実施する。また、事象発生の約64分後に健全側余熱除去系による炉心冷却を開始する。

その後、漏えい側の余熱除去ポンプの入口弁（ツインパ

ワー弁) を閉止することで漏えいは停止する。

(添付資料 7.1.8.6)

原子炉格納容器内の余熱除去ポンプ入口逃がし弁の動作により、加圧器逃がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいした1次冷却材による原子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかであるが、原子炉格納容器の圧力が上昇した場合は原子炉格納容器スプレイ作動信号により、原子炉格納容器スプレイ設備による原子炉格納容器除熱を行う。

(b) 評価項目等

燃料被覆管の最高温度は第7.1.8.20図に示すとおり、炉心は冠水状態にあることから初期値(約380°C)を上回ることなく、1,200°C以下となる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの1%以下であり、15%以下となる。

1次冷却材圧力は第7.1.8.9図に示すとおり、初期値(約15.9MPa[gage])以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、1次冷却材圧力と1次冷却材ポンプ吐出部との差(高々約0.3MPa)を考慮しても、約16.2MPa[gage]以下であり、最高使用圧力の1.2倍(20.592MPa[gage])を十分下回る。

また、原子炉格納容器内の余熱除去ポンプ入口逃がし弁の動作により、加圧器逃がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいした1次冷却材による原子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかである。なお、原子炉格納容器スプレイ設備の作動に至った場合、原子炉格納容器スプレイ設備の

性能は、原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最高値はそれぞれ約0.241MPa[gage]及び約124°Cにとどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、原子炉格納容器最高使用圧力(0.283MPa[gage])及び最高使用温度(132°C)を下回る。

第7.1.8.9図及び第7.1.8.10図に示すように、事象発生の120分時点においても1次冷却材圧力及び温度は低下傾向を示していることから、炉心は安定して冷却されている。その後は、余熱除去系による炉心冷却を継続することにより、事象発生の約20時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。その後も健全側余熱除去系による除熱を継続することで安定状態が確立し、また、安定状態を維持できる。

(添付資料7.1.8.7)

本評価では、「6.2.1.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1)から(4)の評価項目について、対策の有効性を確認した。

b. 蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故

蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故の事象進展を第7.1.8.6図に、1次冷却材圧力、1次冷却材温度、1次冷却系保有水量、燃料被覆管温度等の1次冷

却系パラメータの推移を第 7.1.8.23 図から第 7.1.8.32 図に、蒸気発生器水位、蒸気流量等の 2 次冷却系パラメータの推移を第 7.1.8.33 図から第 7.1.8.35 図に示す。

(a) 事象進展

事象発生後、破断した伝熱管を通じて 1 次冷却材が蒸気発生器 2 次側に流出することで 1 次冷却材圧力が低下し、事象発生の約 10 分後に「原子炉圧力低」信号のトリップ限界値に到達し、原子炉は自動停止する。

事象発生の約 10 分後の主蒸気逃がし弁作動と同時に破損側蒸気発生器につながる主蒸気安全弁開固着を仮定しているため、1 次冷却材温度及び圧力が低下することで、事象発生の約 10 分後に「原子炉圧力低と加圧器水位低の一致」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に到達した後、非常用炉心冷却設備が作動することにより、ほう酸水が炉心に注水されることで 1 次冷却系保有水量が増加に転じる。また、補助給水ポンプが自動起動し、蒸気発生器への注水が開始される。

原子炉トリップの 10 分後に破損側蒸気発生器の隔離操作を開始し、その約 2 分後に隔離操作を完了する。さらに、破損側蒸気発生器の隔離操作を完了した時点から健全側蒸気発生器につながる主蒸気逃がし弁の開操作を開始し、1 分後に完了する。

加圧器水位の回復と 1 次冷却系からの漏えい量低減のため、事象発生の約 30 分後に加圧器逃がし弁による 1 次冷却系の減圧を実施し、事象発生の約 37 分後に炉心注水を高压

注入から充てん注入へ切替えを実施する。その後、事象発生の約 2.0 時間後に余熱除去系による冷却を開始することにより、1 次冷却材圧力は低下し、1 次冷却材圧力と破損側蒸気発生器の 2 次側圧力が平衡になった時点で、1 次冷却材の 2 次冷却系への漏えいは停止する。

加圧器逃がし弁の開閉操作により、加圧器逃がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいした 1 次冷却材による原子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかであるが、原子炉格納容器の圧力が上昇した場合は原子炉格納容器スプレイ作動信号により、原子炉格納容器スプレイ設備による原子炉格納容器除熱を行う。

(添付資料 7.1.8.6, 7.1.8.15)

(b) 評価項目等

燃料被覆管の最高温度は第 7.1.8.32 図に示すとおり、炉心は冠水状態にあることから初期値（約 350°C）を上回ることなく、1,200°C 以下となる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1 % 以下であり、15 % 以下となる。

1 次冷却材圧力は第 7.1.8.23 図に示すとおり、初期値（約 15.7 MPa [gage]）以下となる。このため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、1 次冷却材圧力と 1 次冷却材ポンプ吐出部との差（高々約 0.5 MPa）を考慮しても、約 16.2 MPa [gage] 以下であり、最高使用圧力の 1.2 倍（20.592 MPa [gage]）を十分下回る。

また、加圧器逃がし弁の開閉操作により、加圧器逃がし

タンクから原子炉格納容器内に漏えいした1次冷却材による原子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかである。なお、原子炉格納容器スプレイ設備の作動に至った場合、原子炉格納容器スプレイ設備の性能は、原子炉設置許可申請書添付書類十「3.5.1 原子炉冷却材喪失」における1次冷却材管の完全両端破断を仮定した解析で評価しており、この場合でも原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度の最高値はそれぞれ約0.241MPa[gage]、約124°Cにとどまる。このため、本事象においても原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は、原子炉格納容器最高使用圧力(0.283MPa[gage])及び最高使用温度(132°C)を下回る。

第7.1.8.23図及び第7.1.8.24図に示すように、事象発生の約5時間後においても1次冷却材圧力及び温度は低下傾向を示していることから、炉心は安定して冷却されている。その後は、余熱除去系の運転を継続することにより、事象発生の約14.5時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。さらに、余熱除去系の運転を継続することにより、安定停止状態を維持できる。また、余熱除去系が使用不能の場合においても、充てんポンプ及び加圧器逃がし弁を用いた充てん系によるフィードアンドブリード及び格納容器スプレイポンプによる代替再循環を行うことにより、事象発生の約32.9時間後に低温停止状態に到達し、安定停止状態に至る。その後も格納容器スプレイポンプによる代替再循環運転を継続することで安定状態が確立し、また、安定状態を維持できる。

本評価では、「6.2.1.2 有効性を確認するための評価項目の設定」に示す(1)から(4)の評価項目について、対策の有効性を確認した。

(添付資料 7.1.8.8, 7.1.8.9, 7.1.8.10, 7.1.8.11, 7.1.8.12)

7.1.8.3 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を評価するものとする。

格納容器バイパスでは、原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器が破損し、原子炉格納容器外へ1次冷却材が流出することが特徴である。

また、不確かさの影響を確認する運転員等操作は、事象発生から12時間程度までの短期間に期待する操作及び事象進展に有意な影響を与えると考えられる操作として、原子炉トリップ又は非常用炉心冷却設備作動信号の発信を起点とする2次冷却系強制冷却、並びに1次冷却材温度及び圧力（サブクール条件）等を起点とする加圧器逃がし弁の開閉操作及び高圧注入から充てん注入への切替操作とする。

(1) 解析コードにおける重要現象の不確かさの影響評価

本重要事故シーケンスにおいて不確かさの影響評価を行う重要な現象とは、「6.7 解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価方針」に示すとおりであり、それらの不確かさの影響評価は以下のとおりである。

a. 運転員等操作時間に与える影響

炉心における燃料棒表面熱伝達に係る燃料棒表面熱伝達モデ

ルは、ORNL/THTF 試験解析の結果から、燃料棒表面熱伝達について最大で 40% 程度小さく評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の燃料棒表面熱伝達は解析結果に比べて大きくなり、燃料被覆管温度は低くなるが、燃料被覆管温度を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデルは、ORNL/THTF 試験解析等の結果から、炉心水位について最大で 0.3m 低く評価する不確かさを持つことを確認している。しかし、炉心水位を起点とする運転員等操作はないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

1 次冷却系における冷却材放出に係る破断流モデルは、Marviken 試験解析の結果から、サブクール領域での漏えい量について±10% の不確かさを持つことを確認している。しかし、インターフェイスシステム LOCA では、主配管につながる枝管の下流側にある弁等からの流出を仮定するため枝管の形状圧損及び摩擦圧損が模擬されず、破断流量を実際よりも多く評価することから、漏えい量を少なく評価する不確かさについて考慮する必要はない。よって、漏えい量を多く評価する不確かさを考慮すると、実際の漏えい量は解析結果に比べて少なくなり、1 次冷却系の減圧が遅くなるため、非常用炉心冷却設備作動信号の発信を起点とする 2 次冷却系強制冷却の開始が遅くなるが、操作手順（非常用炉心冷却設備作動信号の発信を起点として操作開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

また、1次冷却系の減圧が遅くなることで1次冷却材の飽和温度の低下が遅くなり、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点とする加圧器逃がし弁の開閉操作及び高圧注入から充てん注入への切替操作の開始が早くなるが、操作手順(1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として操作開始)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

一方、破断流モデルは二相臨界流での漏えい量について-10%～50%の不確かさを持つが、ほとんどの質量流束領域で多く評価することを確認している。よって、漏えい量を多く評価する不確かさを考慮すると、実際の漏えい量は解析結果に比べて少なくなり、1次冷却系の減圧が遅くなるため、非常用炉心冷却設備作動信号の発信を起点とする2次冷却系強制冷却の開始が遅くなるが、操作手順(非常用炉心冷却設備作動信号の発信を起点として操作開始)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

また、1次冷却系の減圧が遅くなることで1次冷却材の飽和温度の低下が遅くなり、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点とする加圧器逃がし弁の開閉操作及び高圧注入から充てん注入への切替操作の開始が早くなるが、操作手順(1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として操作開始)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

1次冷却系における沸騰・凝縮・ボイド率変化に係る2流体モデル及び壁面熱伝達モデルは、ROSA/LSTF試験解析等の結果から、インターフェイスシステム LOCAにおいて、2次冷却系強制冷却等による減圧時に1次冷却材圧力について最大で0.5MPa高く評

価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の1次冷却材温度は解析結果に比べて低くなることから、1次冷却材温度及び圧力（サブクール条件）を起点とする加圧器逃がし弁の開閉操作及び高圧注入から充てん注入への切替操作の開始が早くなるが、操作手順（1次冷却材温度及び圧力（サブクール条件）を起点として操作開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

1次冷却系における気液分離・対向流に係る流動様式の解析モデルは、ROSA/LSTF試験解析等の結果から、インターフェイスシステムLOCAにおいて、リフラックス凝縮時の蒸気発生器での伝熱・凝縮量を小さく評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の蒸気発生器での伝熱・凝縮量は解析結果に比べて大きくなり、1次冷却材温度が低くなることから、1次冷却材温度及び圧力（サブクール条件）を起点とする加圧器逃がし弁の開閉操作及び高圧注入から充てん注入への切替操作の開始が早くなるが、操作手順（1次冷却材温度及び圧力（サブクール条件）を起点として操作開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

蒸気発生器における1次側・2次側の熱伝達に係る壁面熱伝達モデルは、ROSA/LSTF試験解析等の結果から、2次冷却系強制冷却による減圧時に1次側・2次側の熱伝達を小さく評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の1次側・2次側の熱伝達は解析結果に比べて大きくなり、1次冷却材温度が低くなることから、1次冷却材温度及び圧力（サブクール条件）を起点とする加圧器逃がし弁の開閉操作及び

高圧注入から充てん注入への切替操作の開始が早くなるが、操作手順（1次冷却材温度及び圧力（サブクール条件）を起点として操作開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

b. 評価項目となるパラメータに与える影響

炉心における燃料棒表面熱伝達に係る燃料棒表面熱伝達モデルは、ORNL/THTF 試験解析の結果から、燃料棒表面熱伝達について最大で 40% 程度小さく評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の燃料棒表面熱伝達は解析結果に比べて大きくなり、燃料被覆管温度は低くなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

炉心における沸騰・ボイド率変化及び気液分離・対向流に係るボイドモデル及び流動様式の解析モデルは、ORNL/THTF 試験解析等の結果から、炉心水位について最大で 0.3m 低く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の炉心水位は解析結果に比べて高くなることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

1 次冷却系における冷却材放出に係る破断流モデルは、Marviken 試験解析の結果から、サブクール領域での漏えい量について ±10% の不確かさを持つことを確認している。しかし、インターフェイスシステム LOCA では、主配管につながる枝管の下流側にある弁等からの流出を仮定するため枝管の形状圧損及び摩擦圧損が模擬されず、破断流量を実際よりも多く評価することから、漏えい量を少なく評価する不確かさについて考慮する必要はない。よって、漏えい量を多く評価する不確かさを考慮すると、

実際の漏えい量は解析結果に比べて少なくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。一方、破断流モデルは二相臨界流での漏えい量について $-10\% \sim 50\%$ の不確かさを持つが、ほとんどの質量流束領域で多く評価することを確認している。よって、漏えい量を多く評価する不確かさを考慮すると、実際の漏えい量は解析結果に比べて少なくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

1次冷却系における沸騰・凝縮・ボイド率変化に係る2流体モデル及び壁面熱伝達モデルは、ROSA/LSTF試験解析等の結果から、インターフェイスシステム LOCAにおいて、2次冷却系強制冷却等による減圧時に1次冷却材圧力について最大で 0.5 MPa 高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の1次冷却材圧力は解析結果に比べて低くなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

1次冷却系における気液分離・対向流に係る流動様式の解析モデルは、ROSA/LSTF試験解析等の結果から、インターフェイスシステム LOCAにおいて、リフラックス凝縮時の蒸気発生器での伝熱・凝縮量を小さく評価することにより、1次冷却材圧力について最大で 0.5 MPa 高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の1次冷却材圧力は解析結果に比べて低くなることにより、漏えい量が少なくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となる

パラメータに対する余裕は大きくなる。

蒸気発生器における 1 次側・2 次側の熱伝達に係る壁面熱伝達モデルは、ROSA/LSTF 試験解析等の結果から、2 次冷却系強制冷却による減圧時における 1 次冷却材圧力について最大で 0.5 MPa 高く評価する不確かさを持つことを確認している。よって、不確かさを考慮すると、実際の 1 次冷却材圧力は解析結果に比べて低くなり、漏えい量が少なくなることで 1 次冷却系保有水量の減少が抑制されることから、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

(2) 解析条件の不確かさの影響評価

a. 初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関する機器条件

初期条件、事故条件及び重大事故等対策に関する機器条件は、第 7.1.8.3 表及び第 7.1.8.4 表に示すとおりであり、それらの条件設定を設計値等、最確条件とした場合の影響を評価する。また、解析条件の設定に当たっては、評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなるような設定があることから、その中で事象進展に有意な影響を与えると考えられる炉心崩壊熱及びインターフェイスシステム LOCA 時の破断口径、並びに評価項目となるパラメータに対する余裕が小さくなる蓄圧タンク初期保有水量に関する影響評価の結果を以下に示す。

(a) 運転員等操作時間に与える影響

初期条件の原子炉停止後の炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、1 次冷却材温度及び圧力の低下が早くなる。よって、非常用炉心冷却設備作動信号の発信を起点とする 2 次冷却系

強制冷却操作及び1次冷却材温度及び圧力（サブクール条件）を起点とする加圧器逃がし弁の開閉操作及び高圧注入から充てん注入への切替操作の開始が早くなるが、操作手順（非常用炉心冷却設備作動信号の発信及び1次冷却材温度及び圧力（サブクール条件）を起点として操作開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

事故条件のインターフェイスシステムLOCA時の破断口径を最確条件とした場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断箇所からの漏えい量が少なくなる。このため、1次冷却材圧力の低下が遅くなり、非常用炉心冷却設備作動信号の発信を起点とする2次冷却系強制冷却の開始が遅くなる。一方、1次冷却材圧力の低下が遅くなることで1次冷却材の飽和温度の低下も遅くなり、1次冷却材温度及び圧力（サブクール条件）を起点とする加圧器逃がし弁の開閉操作及び高圧注入から充てん注入への切替操作の開始が早くなるが、操作手順（非常用炉心冷却設備作動信号の発信及び1次冷却材温度及び圧力（サブクール条件）を起点として操作開始）に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。

(b) 評価項目となるパラメータに与える影響

初期条件の原子炉停止後の炉心崩壊熱を最確条件とした場合、解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなるため、1次冷却材の蒸発率が低下し、1次冷却系保有水量の減少が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

事故条件のインターフェイスシステムLOCA時の破断口径を最確条件とした場合、解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、1次冷却材の流出量が少なくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制される。このため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

機器条件の蓄圧タンクの初期保有水量を最確条件とした場合、解析条件で設定している保有水量より多くなる。蓄圧タンクの初期保有水量が多い方が蓄圧タンク気相部の初期体積が小さくなり、注水に伴う気相部圧力の低下が大きくなることから、1次冷却系への注水量の観点から厳しくなる。その影響を事象推移から確認した結果、蓄圧タンクによる炉心注水より前に高圧注入ポンプによる炉心注水により1次冷却系保有水量は回復に転じていることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。

b. 操作条件

操作条件の不確かさとして、操作の不確かさを「認知」、「要員配置」、「移動」、「操作所要時間」、「他の並列操作有無」及び「操作の確実さ」の6要因に分類し、これらの要因が運転員等操作時間に与える影響を評価する。また、運転員等操作時間に与える影響が評価項目となるパラメータに与える影響を評価し、評価結果を以下に示す。

(a) 運転員等操作時間に与える影響

操作条件のインターフェイスシステムLOCAにおける2次冷却系強制冷却操作は、解析上の操作開始時間として非常用炉心冷却設備作動信号発信から25分後を設定している。運転

員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であり、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も小さい。当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は早まる若しくは遅れる可能性があるが、中央制御室で行う操作であり、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。

操作条件のインターフェイスシステムLOCAにおける加圧器逃がし弁の開閉操作は、解析上の操作開始時間として非常用炉心冷却設備停止条件成立から4分後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であり、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も小さい。当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は早まる若しくは遅れる可能性があるが、中央制御室で行う操作であり、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。

操作条件のインターフェイスシステムLOCAにおける高圧注入から充てん注入への切替操作は、解析上の操作開始時間として加圧器逃がし弁開閉操作に係る条件成立後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であり、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も小さい。当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は早まる若しく

は遅れる可能性があるが、中央制御室で行う操作であり、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。

また、余熱除去系統の隔離操作として実施する余熱除去ポンプの入口弁（ツインパワー弁）の閉操作は、第7.1.8.7図に示すとおり、現場の操作であるが、この操作を行う運転員等は、他の操作との重複がないことから、他の運転員等の操作時間に与える影響はない。なお、余熱除去ポンプの入口弁（ツインパワー弁）の操作位置は漏えいの影響を受けにくい場所にあるため、破断口径の不確かさにより漏えい量が変動しても、余熱除去ポンプの入口弁（ツインパワー弁）の閉操作の成立性に影響を与えない。

操作条件の蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故における健全側蒸気発生器による2次冷却系強制冷却は、解析上の操作開始時間として破損側蒸気発生器隔離操作完了後1分で開始を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であり、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も小さい。当該操作は、解析コード及び解析条件（操作条件を除く。）の不確かさにより操作開始時間は早まる若しくは遅れる可能性があるが、中央制御室で行う操作であり、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。

操作条件の蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故における加圧器逃がし弁の開閉操作は、解析

上の操作開始時間として加圧器逃がし弁開閉操作に係る条件成立後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であり、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も小さい。当該操作は、解析コード及び解析条件(操作条件を除く。)の不確かさにより操作開始時間は早まる若しくは遅れる可能性があるが、中央制御室で行う操作であり、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。

操作条件の蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故における高圧注入から充てん注入への切替操作は、解析上の操作開始時間として非常用炉心冷却設備停止条件成立から2分後を設定している。運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の設定とほぼ同等であり、操作開始時間に与える影響は小さいことから、運転員等操作時間に与える影響も小さい。当該操作は、解析コード及び解析条件(操作条件を除く。)の不確かさにより操作開始時間は早まる若しくは遅れる可能性があるが、中央制御室で行う操作であり、他の操作との重複もないことから、他の操作に与える影響はない。

(b) 評価項目となるパラメータに与える影響

操作条件の2次冷却系強制冷却は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は炉心崩壊熱等の不確かさにより1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなることで、非常用炉心冷却設備作動信号の発信が早くなり、これに伴い操作開始が早くなる。また、操作条件の蒸気発生器伝熱

管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故における健全側蒸気発生器による2次冷却系強制冷却は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は解析上の開始時間と運用として実際に見込まれる開始時間の差異等により操作開始が早くなる。これらのように操作開始が早くなる場合には、1次冷却系からの漏えい量が少なくなり、1次冷却系保有水量の減少が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。一方、操作条件のインターフェイスシステムLOCAにおける2次冷却系強制冷却は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は冷却材放出における臨界流モデル等の不確かさにより、1次冷却系からの漏えい量が少なくなり、1次冷却材圧力の低下が遅くなることで、非常用炉心冷却設備作動信号の発信が遅くなり、これに伴い操作開始が遅くなる。このように操作開始が遅くなる場合は、1次冷却系からの漏えい量と操作遅れ時間の程度により燃料被覆管温度上昇に対する余裕は小さくなることが考えられるが、高圧注入ポンプによる炉心注水により1次冷却系保有水量は確保されていることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

操作条件の加圧器逃がし弁の開閉操作及び高圧注入から充てん注入への切替操作は、運転員等操作時間に与える影響として、実態の操作開始時間は炉心崩壊熱等の不確かさにより1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなることで、操作開始が早くなる。このように操作開始が早くなる場合には、1次冷却系からの漏えい量が少なくなり、1次冷却系保有水量

の減少が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

(3) 操作時間余裕の把握

操作開始時間の遅れによる影響度合いを把握する観点から、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲での操作時間余裕を確認し、その結果を以下に示す。

インターフェイスシステム LOCA 時において、操作条件の 2 次冷却系強制冷却の時間余裕としては、水源となる燃料取替用水ピット枯渇までの時間として、第 7.1.8.36 図に示す 2 次冷却系強制冷却開始までの最大注水流量が継続するものとして概算した。その結果、約 3 時間の時間余裕がある。

操作条件の加圧器逃がし弁の開操作及び高圧注入から充てん注入への切替操作の時間余裕としては、水源となる燃料取替用水ピット枯渇までの時間として、第 7.1.8.36 図に示す主蒸気逃がし弁開による 1 次冷却系の減温、減圧操作を考慮し、大気圧時点での高圧注入流量が継続するものとして概算した。その結果、約 3 時間の時間余裕がある。

蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故時において、操作条件の破損側蒸気発生器の隔離操作及び 2 次冷却系強制冷却の時間余裕としては、水源となる燃料取替用水ピット枯渇までの時間として、第 7.1.8.37 図に示す 2 次冷却系強制冷却操作開始までの最大注水流量が継続するものとして概算した。その結果、約 5 時間の時間余裕がある。

操作条件の加圧器逃がし弁開操作及び高圧注入から充てん注入への切替操作の時間余裕としては、水源となる燃料取替用水ピット

枯渇までの時間として、第 7.1.8.37 図に示す主蒸気逃がし弁開による 1 次冷却系の減温、減圧操作を考慮し、大気圧時点の高圧注入流量が継続するものとして概算した。その結果、約 3 時間の時間余裕がある。

(4) まとめ

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価の範囲として、運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕を確認した。その結果、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響等を考慮した場合においても、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。

この他、評価項目となるパラメータに対して、対策の有効性が確認できる範囲内において、操作時間には時間余裕がある。

(添付資料 7.1.8.13, 7.1.8.14)

7.1.8.4 必要な要員及び資源の評価

(1) 必要な要員の評価

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」において、重大事故等対策時における必要な要員は、「7.1.8.1(3) 炉心損傷防止対策」に示すとおり 12 名である。「7.5.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果」で説明している中央制御室の運転員、災害対策本部要員、災害対策要員及び災害対策要員（支援）の 36 名で対処可能である。

(2) 必要な資源の評価

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」において、必要な水源、燃料及び電源は、「7.5.1(2) 資源の評価条件」の条件にて評価している。その結果を以下に示す。

なお、重要事故シーケンス「インターフェイスシステム LOCA」及び、「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」において、燃料及び電源の評価結果は同じであり、水源の評価結果は各々について以下に示す。

a. 水源

重要事故シーケンス「インターフェイスシステム LOCA」において、補助給水ピット（ 570m^3 ：有効水量）を水源とする補助給水ポンプを用いた蒸気発生器への注水による2次冷却系冷却については、補助給水ピットが枯渇するまでの約7.4時間の注水継続が可能であるが、それまでに余熱除去系による炉心冷却が可能となる。余熱除去系に切替えた以降は、余熱除去系による炉心冷却を継続することにより、炉心冷却のための蒸気発生器への注水継続は不要である。

また、燃料取替用水ピット（ $1,700\text{m}^3$ ：有効水量）を水源とする高圧注入ポンプによる炉心注水については、事象発生後約60分後に充てんポンプに切り替えて炉心注水を継続する。

その後、余熱除去系統からの漏えい停止確認以降は、事象収束のための注水継続は不要である。

重要事故シーケンス「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」において、補助給水ピット（ 570m^3 ：有効水量）を水源とする補助給水ポンプを用いた蒸気発生器への注水による2次冷却系の冷却については、補助給水ピットが枯渇するまでの約7.4時間の注水継続が可能であり、事象発生の約2.0時間後に余熱除去系による冷却に切り替えた以降は、炉心冷却のための蒸気発生器への注水継続は不要である。また、燃料取

替用水ピット（ $1,700\text{m}^3$ ：有効水量）を水源とする高圧注入ポンプによる炉心注水については、事象発生の約 37 分後に充てんポンプに切り替えて炉心注水を継続する。

その後、1 次冷却系の減圧操作により、蒸気発生器 2 次側圧力と均圧し、破損側蒸気発生器からの漏えいが停止した以降は、事象収束のための注水継続は不要である。なお、余熱除去系の接続に失敗した場合においては、充てんポンプ及び加圧器逃がし弁を用いた充てん系によるフィードアンドブリード運転を実施するとともに、代替再循環運転へ切り替えることにより長期冷却が可能である。

b . 燃料

ディーゼル発電機による電源供給については、事象発生後 7 日間最大負荷で運転した場合、約 527.1kL の軽油が必要となる。

緊急時対策所への電源供給については、保守的に事象発生直後からの緊急時対策所用発電機の運転を想定すると、7 日間の運転継続に約 19.2kL の軽油が必要となる。

ディーゼル発電機燃料油貯油槽（約 540kL）及び燃料タンク（SA）（約 50kL）にて合計約 590kL の軽油を保有しており、これらの使用が可能であることから、ディーゼル発電機による電源供給及び緊急時対策所への電源供給について、7 日間の継続が可能である（合計使用量約 546.3kL）。

c . 電源

外部電源は使用できないものと仮定し、ディーゼル発電機によって給電を行うものとする。重大事故等対策時に必要な負荷は、設計基準事故時に想定している非常用炉心冷却設備作動信号に

より作動する負荷に含まれることから、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。

また、緊急時対策所への電源供給を行う緊急時対策所用発電機についても、必要負荷に対しての電源供給が可能である。

(添付資料7.1.8.17)

7.1.8.5 結論

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」では、原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器が破損し、原子炉格納容器外へ1次冷却材が流出することで、原子炉容器内水位の低下により炉心が露出して炉心損傷に至ることが特徴である。事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」に対する炉心損傷防止対策としては、初期の対策として蒸気発生器2次側への注水と主蒸気逃がし弁の開操作による2次冷却系強制冷却、加圧器逃がし弁の開操作による1次冷却系の減温、減圧並びに高圧注入ポンプ及び充てんポンプによる炉心注水、安定状態に向けた対策として余熱除去系による炉心冷却を整備している。さらに、余熱除去系の接続に失敗する場合を想定して、充てんポンプ及び加圧器逃がし弁を用いた充てん系によるフィードアンドブリード、主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による除熱及び格納容器スプレイポンプによる代替再循環を整備している。

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」の重要事故シーケンス「インターフェイスシステム LOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」について有効性評価を行った。

上記の場合においても、蒸気発生器2次側への注水と主蒸気逃が

し弁の開操作による2次冷却系強制冷却, 加圧器逃がし弁の開操作による1次冷却系の減温, 減圧並びに高圧注入ポンプ及び充てんポンプによる炉心注水を実施することにより, 炉心損傷することはない。

その結果, 燃料被覆管温度及び酸化量, 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力, 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度は, 評価項目を満足している。また, 安定状態を維持できる。

解析コード及び解析条件の不確かさについて確認した結果, 運転員等操作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また, 対策の有効性が確認できる範囲内において, 操作時間余裕について確認した結果, 操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。

重大事故等対策時に必要な要員は, 運転員, 災害対策本部要員, 災害対策要員及び災害対策要員(支援)にて確保可能である。また, 必要な水源, 燃料及び電源を供給可能である。

以上のことから, 蒸気発生器2次側への注水と主蒸気逃がし弁の開操作による2次冷却系強制冷却, 加圧器逃がし弁の開操作による1次冷却系の減温, 減圧並びに高圧注入ポンプ及び充てんポンプによる炉心注水等の炉心損傷防止対策は, 選定した重要事故シーケンスに対して有効であることが確認でき, 事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」に対して有効である。

第7.1.8.1表 「格納容器バイパス」の重大事故等対策について
(インターフェイスシステム LOCA) (1／3)

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
a. プラントトリップの確認	<ul style="list-style-type: none"> 事象の発生に伴い、原子炉トリップ及びターービントリップを確認する。 非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。 	—	—	出力領域中性子束* 中間領域中性子束* 中性子源領域中性子束*
b. 安全注入シーケンス作動状況の確認	<ul style="list-style-type: none"> 「ECCS作動」警報により非常用炉心冷却設備作動信号が発信し、安全注入シーケンスが作動していることを確認する。 	【燃料取替用ポンプ】* 【高压注入ポンプ】* 【余熱除去ポンプ】*	—	【高压注入流量】* 【低压注入流量】* 燃料取替用水ピット水位* 1次冷却材圧力(圧域)*
c. 警圧注入系動作の確認	<ul style="list-style-type: none"> 1次冷却材圧力の低下に伴い、警圧注入系が動作することを確認する。 	【蓄圧タンク】*	—	1次冷却材圧力(圧域)*
d. 余熱除去系統からの漏えいの判断	<ul style="list-style-type: none"> 余熱除去系統からの漏えいの兆候があり加圧器水位及び圧力の低下、排気筒ガスマニタの指示上昇、蒸気発生器開連モニタ指示正常等によりインターフェイスシステムLOCAの発生を判断する。 	—	—	1次冷却材圧力(圧域)* 加圧器水位*

*：既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの
【】：重大事故等対処設備（設計・基準拡張）

第7.1.8.1表 「格納容器バイパス」の重大事故等対策について
(インターフェイスシステム LOCA) (2／3)

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
e . 余熱除去系統隔離	<ul style="list-style-type: none"> 中央制御室での操作にて余熱除去ポンプを全台停止するとともに、燃料取替用水ピット水の流出を抑制するために、燃料取替用水ピットと余熱除去系統の隔離を行う。 1次冷却系保有水量の減少を抑制するために1次冷却系の減圧操作を開始する前に、1次冷却系と余熱除去系統の隔離操作を行う。 	—	—	【低圧注入流量】* 燃料取替用水ピット水位*
f . 余熱除去系統の隔離失敗の判断及び対応操作	<ul style="list-style-type: none"> 1次冷却材圧力の低下が継続することで余熱除去系統との間に漏えい側系統及び健全側系統とともにに行う。 隔離操作については漏えい側系統と余熱除去系統とともにに行う。 	【燃料取替用水ピット】*	—	1次冷却材圧力 (広域) * 加圧器水位*
g . 蒸気発生器 2 次側による炉心冷却	<ul style="list-style-type: none"> 中央制御室にて主蒸気逃がし弁を開操作し、蒸気発生器 2 次側による 1 次冷却系の減温、減圧を行う。 蒸気発生器への注水は補助給水ポンプにて行う。 	主蒸気逃がし弁* 【タービン動補助給水ボンブ】*	—	1次冷却材温度 (広域-高温側) * 1次冷却材温度 (広域-低温側) *
h . 加圧器逃がし弁開操作による 1 次冷却系強制減圧	<ul style="list-style-type: none"> 非常用炉心冷却設備停止条件確立及び 1 次冷却系から漏えい量を抑制するため、加圧器逃がし弁を手動で開操作し、1 次冷却系の強制減圧を行う。 加圧器逃がし弁操作の際は、1 次冷却系のサブクール度を確保した段階で実施する。 	加圧器逃がし弁* 【ディーゼル発電機】* ディーゼル発電機燃料油貯油槽*	—	1次冷却材温度 (広域-高温側) * 1次冷却材温度 (広域-低温側) *

* : 既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの

【 】: 重大事故等対処設備 (設計基準拡張)

■ : 有効性評価上考慮しない操作

第7.1.8.1表 「格納容器バイパス」の重大事故等対策について
(インターフェイスシステム LOCA) (3／3)

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
i. 褒圧タンク出口弁閉操作	・非常用炉心冷却設備停止条件の満足又は1次冷却材圧力(広域) 指示が0.6MPa[gage]になれば、褒圧タンク出口弁を開操作する。	【蓄圧タンク出口弁】*	—	1次冷却材圧力(広域)* 1次冷却材温度(広域-高温側)* 1次冷却材温度(広域-低温側)*
j. 高圧注入から充てん注入への切替え	・常用炉心冷却設備停止条件を満足している注水へ切り替える。 圧注入から充てん注入による注水へ切り替える。	【高压注入ポンプ】* 充てんポンプ*	【高压注入流量】* 加工器水位*	燃料取替用水ピット水位*
k. 健全側余熱除去系による炉心冷却への切替え	・1次冷却材圧力(広域)指示が2.7MPa[gage]以下、1次冷却材 温度(広域-高温側)指示が177°C未満となり余熱除去系が使 用可能となるば、健全側の余熱除去系による冷却を開始し、余 熱除去系の運転状態を確認する。	【余熱除去ポンプ】* 【余熱除去冷却器】* 【ディーゼル発電機】* ディーゼル発電機燃料油 貯油槽*	—	1次冷却材圧力(広域)* 1次冷却材温度(広域-高温側)* 1次冷却材温度(広域-低温側)* 【低圧注入流量】*
l. 現場での余熱除去系統の隔離及び余熱除去系統からの漏えい停止確認	・漏えい側余熱除去ポンプの入口弁(ツインパワー弁)を開操作 することにより隔壁を行い、余熱除去系統からの漏えい停止を 確認する。 ・早期の流出停止を目的として、1次冷却材圧力を監視しつつ準 備が整い次第、操作を実施する。	余熱除去ポンプ入口弁*	余熱除去ポンプ入口弁操作 用可搬型空気 ポンベ	1次冷却材圧力(広域)* 加工器水位* 原子炉格納容器圧力* 格納容器内温度*

*：既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの
【】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）

第7.1.8.2表 「格納容器バイパス」の重大事故等対策について
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故) (1/4)

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
a . ブランクトリップの確認	・事象の発生に伴い、原子炉トリップ及びタービントリップを確認する。 ・非常用母線及び常用母線の電圧を確認し、所内電源及び外部電源喪失の有無を判断する。	—	—	出力領域中性子束* 中間領域中性子束* 中性子源領域中性子束*
b . 安全注入シーケンス作動状況の確認	・「ECCS作動」警報により非常用炉心冷却設備作動信号が発信し、安全注入ポンプスが作動していることを確認する。	【燃料取替用水ポンプ】* 【余熱除去ポンプ】*	【高压注入ポンプ】* —	【高压注入流量】* 【低压注入流量】* 燃料取替用水ポンプ水位* 1次冷却圧力 (広域)*
c . 蒸気発生器伝熱管の漏えいの判断	・蒸気発生器伝熱管漏えい監視モニタ指示上昇、蒸気発生器水位及び圧力の上昇、加圧器水位及び圧力の低下により、蒸気発生器伝熱管破損発生の判断及び破損側蒸気発生器の判定を行う。	—	—	【主蒸気ライン圧力】* 【蒸気発生器水位 (狭域)】* 【蒸気発生器水位 (広域)】* 加圧器水位*
d . 补助給水泵ポンプ起動及び補助給水流量確立の確認	・安全注入シーケンス作動等による補助給水泵ポンプの自動起動及び補助給水流量が確立していることを確認する。	【タービン動補助給水泵】* 【電動補助給水泵】* 蒸気発生器* 【補助給水泵】* 【ディーゼル発電機】* ディーゼル発電機燃料油貯油槽*	—	【補助給水流量】* 【蒸気発生器水位 (広域)】* 【蒸気発生器水位 (狭域)】* 【補助給水ポンプ】*
e . 破損側蒸気発生器の隔離	・破損側蒸気発生器の隔離操作として、破損側蒸気発生器への補助給水停止、主蒸気隔離弁の閉操作、タービン動補助給水泵ポンプ駆動蒸気元弁の閉操作等を行う。	主蒸気隔離弁*	—	—

* : 既許可の対象となつている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの
【 】: 重大事故等対処設備 (設計基準拡張)

第7.1.8.2表 「格納容器バイパス」の重大事故等対策について
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故) (2/4)

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
f. 破損側蒸気発生器圧力の減圧継続判断	・破損側蒸気発生器の隔離操作完了後に、破損側蒸気発生器圧力が無負荷圧力(6.93MPa[gage])より低下し、減圧が継続すれば、破損側蒸気発生器圧力の減圧継続を判断する。	—	—	主蒸気ライン圧力* 1次冷却材圧力(広域)* 蒸気発生器水位(狭域)* 蒸気発生器水位(広域)* 加圧器水位*
g. 破損側蒸気発生器圧力の減圧継続時の対応操作	・破損側蒸気発生器圧力の減圧継続時の対応操作として、健全側蒸気発生器の主蒸気逃がし弁による2次冷却系強制冷却を行う。 【タービン動補助給水ポンプ】* 【電動補助給水ポンプ】* 【蒸気発生器】* 【補助給水ピット】* 主蒸気逃がし弁* 【ディーゼル発電機】* 【ディーゼル発電機燃料油貯油槽】*	—	—	【主蒸気ライン圧力】* 【蒸気発生器水位(広域)】* 【蒸気発生器水位(狭域)】* 【補助給水流量】* 【補助給水ピット水位】* 1次冷却材温度(広域-高溫側)* 1次冷却材温度(広域-低溫側)* 1次冷却材圧力(広域)*
h. 加圧器逃がし弁開操作による1次冷却系強制減圧	・非常用炉心冷却設備停止条件確立及び1次冷却系からの漏えい量を抑制するため、加圧器逃がし弁を手動で開操作することで1次冷却系の強制減圧を行う。 ・加圧器逃がし弁操作の際は、1次冷却系サブクール度を確保した段階で実施する。	加圧器逃がし弁*	【ディーゼル発電機】* 【ディーゼル発電機燃料油貯油槽】*	燃料取替用水ピット水位* 1次冷却材圧力(広域)* 1次冷却材温度(広域-高溫側)* 1次冷却材温度(広域-低溫側)*
i. 蓄圧タンク出口弁開操作	・蓄圧注入による破損側蒸気発生器2次側への漏えい量を抑制するため、1次冷却材圧力が蓄圧タンクの保持圧力(4.04MPa[gage])になる前に蓄圧タンク出口弁を開操作する。	【蓄圧タンク出口弁】*	—	1次冷却材圧力(広域)* 1次冷却材温度(広域-高溫側)* 1次冷却材温度(広域-低溫側)*

* : 許可の対象となるいる設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの

【】: 重大事故等対処設備 (設計基準張)
□ : 有効性評価上考慮しない操作

第7.1.8.2表 「格納容器バイパス」の重大事故等対策について
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故) (3/4)

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
i. 高圧注入から充てん注入への切替え	・非常用炉心冷却設備停止条件を満足していることを確認し、高圧注入から充てん注入へ切り替える。	【高压注入ポンプ】* 充てんポンプ*	【高压注入流量】* 加圧器水位*	燃料取替用水ピット水位*
k. 余熱除去系による炉心冷却	・1次冷却材圧力(広域)指示2.7MPa[gage]以下及び1次冷却材温度(広域-高温側)指示177°C未満となり余熱除去系統が使用可能になれば、余熱除去系による炉心冷却を開始する。	【ディーゼル発電機】* 【ディーゼル発電機燃料油貯油槽】*	—	1次冷却材圧力(広域)* 【低压注入流量】* 加圧器水位*
l. 1次冷却系と破損側蒸気発生器均圧操作による破損側蒸気発生器からの漏えい停止	・余熱除去系による冷却循環により、1次冷却系と破損側蒸気発生器を均圧させ、破損側蒸気発生器からの漏えいを停止する。 ・以降、余熱除去系による炉心冷却を継続的に行う。	【余熱除去ポンプ】* 【余熱除去冷却器】* 【ディーゼル発電機】* 【ディーゼル発電機燃料油貯油槽】*	—	1次冷却材温度(広域-高温側)* 1次冷却材温度(広域-低温側)* 1次冷却材圧力(広域)* 【主蒸気ライン圧力】* 【蒸気発生器水位(狭域)】* 【蒸気発生器水位(広域)】* 1次冷却材温度(広域-高温側)* 1次冷却材温度(広域-低温側)* 【低压注入流量】*
m. 1次冷却系のフィードアンドブリード	・余熱除去系が使用不能の場合には、すべての加圧器逃がし弁を手動で開操作し、充てん系によるフィードアンドブリードを行なう。	充てんポンプ* 加圧器逃がし弁* 燃料取替用水ピット*	—	1次冷却材温度(広域-高温側)* 1次冷却材温度(広域-低温側)* 1次冷却材圧力(広域)* 加圧器水位*
【】：既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの		【】：重大事故等対処設備（設計基準拡張）		

第7.1.8.2表 「格納容器バイパス」の重大事故等対策について
 (蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故) (4 / 4)

判断及び操作	手順	重大事故等対処設備		
		常設設備	可搬型設備	計装設備
n. 代替再循環運転への切替え	<ul style="list-style-type: none"> ・余熱除去系統が使用不能の場合、格納容器再循環サンプ水位(広域) 指示が再循環運転可能水位(71%)に再循環運転開始後の水位低下の可能性を考慮した水位76%以上となれば、代替再循環運転に切り替える。 ・代替再循環運転に切り替えた後は、格納容器再循環サンプからB一格納容器スプレイポンプを経てB一格納容器スプレイ冷却器で冷却した水をB一余熱除去系統及びB一格納容器スプレイ系統に整備している連絡ラインより炉心注水することで、継続的な炉心冷却を行う。 	B一格納容器スプレイポンプ* B一格納容器スプレイ冷却器* 格納容器再循環サンプ* 格納容器再循環サンプスクリーン* 【ディーゼル発電機】* ディーゼル発電機燃料油貯油槽* * —	—	格納容器再循環サンプ水位(広域)* 格納容器再循環サンプ水位(狭域)* 1次冷却材温度(広域-高温側)* 1次冷却材温度(広域-低温側)* 1次冷却材圧力(広域)* 【低圧注入流量】* 加圧器水位*

* : 許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備に位置付けるもの
 [] : 重大事故等対処設備 (設計・基準拡張)

第7.1.8.3表 「格納容器バイパス」の主要解析条件
(インターフェイスシステムLOCA) (1／3)

項目	主要解析条件	条件設定の考え方
初期条件	解析コード M-RELAP5	本重要事故シーケンスの重要な現象である炉心における沸騰・ボイド率変化、気液分離・対向流等を適切に評価することができるコード。
	炉心熱出力 (初期)	100% (2,652MWt) × 1.02 評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 炉心熱出力が大きくなり、1次冷却材の蒸発量及び燃料被覆管温度評価の観点から厳しい設定。
	1次冷却材圧力 (初期)	15.41 + 0.21MPa [gage] 評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材圧力が高いと2次冷却系強制冷却による1次冷却系の減温、減圧が遅くなり、非常用炉心冷却設備注水のタイミングが遅くなることに伴い、比較的低温の冷却材が注水されるタイミングも遅くなることから厳しい設定。
	1次冷却材平均温度 (初期)	306.6 + 2.2°C 評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材平均温度が高いと2次冷却系強制冷却による1次冷却系の減温、減圧が遅くなり、非常用炉心冷却設備注水のタイミングが遅くなることに伴い、比較的低温の冷却材が注水されるタイミングも遅くなることから厳しい設定。
	炉心崩壊熱 (サイクル末期を仮定)	FP：日本原子力学会推奨値 アクリニド：ORIGEN2 (サイクル末期を仮定) 17×17型燃料集合体を装荷した3ループプラントを包絡するサイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃焼度が高いと高次のアクリニドの蓄積が多くなるため長期冷却時の崩壊熱は大きくなる。このため、燃焼度が高くなるサイクル末期時点を対象に崩壊熱はウラン・ブルトニウム混合酸化物燃料の装荷を考慮している。
	蒸気発生器 2次側保有水量(初期)	50t (1基当たり) 設計値として設定。
事故条件	余熱除去系入口隔離弁の誤開 又は破損	余熱除去系入口隔離弁の誤開又は破損による余熱除去系統の圧力上昇により、余熱除去系統からの漏えいが発生するものとして設定。
	破断箇所 起因事象	破断口径 原子炉格納容器外の余熱除去冷却器出口逃がし弁 約2.5cm (1インチ) 原子炉格納容器内の余熱除去ポンプ入口逃がし弁 約7.6cm (3インチ) 原子炉格納容器外の余熱除去系機器等 約2.9cm (1.15インチ)
	安全機能の喪失 に対する仮定	余熱除去系入口隔離弁の誤開又は破損が発生した側の余熱除去系が機能喪失するものとして設定。
	外部電源	外部電源なし 外部電源がいる場合、常用系機器の機能喪失及び工学的安全施設の作動遅れの観点で炉心冷却上厳しい設定。

第7.1.8.3表 「格納容器バイパス」の主要解析条件
(インターフェイスシステムLOCA) (2/3)

項目	主要解析条件	条件設定の考え方
原子炉トリップ信号	原子炉圧力低 (12.73MPa[gage]) (応答時間2.0秒)	トリップ設定値に計器誤差を考慮した低い値として、トリップ限界値を設定。検出遅れ、信号発信遅れ時間等を考慮して応答時間を設定。
非常用炉心冷却設備 作動信号	原子炉圧力異常低 (11.36MPa[gage]) (応答時間2.0秒)	非常用炉心冷却設備作動設定値に計器誤差を考慮した低い値として、非常用炉心冷却設備作動限界値を設定。検出遅れ、信号発信遅れ時間を設定。
高压注入ポンプ	最大注入特性(2台) (高压注入特性： 0m ³ /h～約35.0m ³ /h, 0 MPa[gage]～約15.7MPa[gage])	設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性を設定。 原子炉冷却材圧力バウンダリ外への1次冷却材の漏えい量が多く推移するため、設備環境等に与える影響の観点から厳しい設定。
重大事故等対策に 関連する機器条件	非常用炉心冷却設備作動限界値到達から 60秒後に注水開始 補助給水ポンプ (蒸気発生器3基合計) 150m ³ /h	補助給水ポンプの作動時間は、信号遅れとポンプの定速達成時間に余裕を考慮して設定。 電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水ポンプ1台の補助給水全台運転時(ポンプ容量は設計値(ミニフロー流量除く)を想定)に3基の蒸気発生器へ注水される場合の注水流量から設定。
蓄圧タンク 保持圧力	4.04MPa[gage] (最低保持圧力)	炉心への注水のタイミングを遅くする最低の圧力として設定。
蓄圧タンク 保有水量	29.0m ³ (1基当たり) (最低保有水量)	最低の保有水量を設定。
主蒸気逃がし弁容量	定格主蒸気流量 (ループ当たり)の10% (1個当たり)	定格運転時において、設計値として各ループに設置している主蒸気逃がし弁1個当たり定格主蒸気流量(ループ当たり)の10%を処理できる流量として設定。
余熱除去系逃がし弁 吹止まり圧力	余熱除去ポンプ入口逃がし弁の設計値	余熱除去系逃がし弁は設計値にて閉止するものとして設定。

第7.1.8.3表 「格納容器バイパス」の主要解析条件
 (インターフェイスシステムLOCA) (3 / 3)

項目	主要解析条件	条件設定の考え方
2次冷却系 強制冷却開始	非常用炉心冷却設備作動信号 発信から25分後	運転員等操作時間として、事象判断に10分、非常用炉心冷却設備作動信号のリセット操作、余熱除去ポンプ停止操作、余熱除去系統の中央制御室からの隔離操作等に14分、主蒸気逃がし弁開閉操作に1分を想定し、必要な時間を積み上げて設定。
補助給水流量の調整	蒸気発生器換域水位内	運転員等操作として、蒸気発生器換域水位内に維持するよう設定。
加圧器逃がし弁の 開閉操作	加圧器逃がし弁の開閉操作に係る 条件成立後	運転員等操作として、加圧器逃がし弁の開閉操作に係る条件が成立すれば適宜開閉するよう設定。
高压注入から 充てん注入への 切替操作	非常用炉心冷却設備停止条件 成立から4分後	運転員等操作時間として、蓄圧タンク隔壁に2分、高压注入ポンプの停止に1分、充てんポンプの起動に1分を想定して設定。
充てん流量の調整	加圧器水位計測範囲内	運転員等操作として、加圧器水位計測範囲内を維持するよう設定。

第7.1.8.4表 「格納容器バイパス」の主要解析条件
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故) (1/3)


項目	主要解析条件	条件設定の考え方
解析コード	M-RELAP5	本重要事故シーケンスの重要な現象である炉心における沸騰・ボイド率変化、気液分離・対向流等を適切に評価することが可能であるコード。
炉心熱出力 (初期)	100% (2,652MWt) × 1.02	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 炉心熱出力が大きいと崩壊熱が大きくなり、1次冷却材の蒸発量及び燃料被覆管温度評価の観点から厳しい設定。
1次冷却材圧力 (初期)	15.41 + 0.21 MPa [gage]	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材圧力が高いと2次冷却系強制冷却による1次冷却系の減温、減圧が遅くなり、非常用炉心冷却設備注水のタイミングが遅くなることに伴い、比較的低温の冷却材が注水されるタイミングも遅くなることから厳しい設定。
1次冷却材平均温度 (初期)	306.6 + 2.2 °C	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材平均温度が高いと2次冷却系強制冷却による1次冷却系の減温、減圧が遅くなり、非常用炉心冷却設備注水のタイミングが遅くなることに伴い、比較的低温の冷却材が注水されるタイミングも遅くなることから厳しい設定。
炉心崩壊熱	FP：日本原子力学会推奨値 アクチニド：ORIGEN2 (サイクル末期を仮定)	17×17型燃料集合体を装荷した3ループプラントを包絡するサイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃焼度が高いと高次のアクチニドの蓄積が多くなるため長期冷却材が爆発するリスクが大きくなる。このため、燃焼度が高くなるサイクル末期時点を設定。また、使用する崩壊熱はウラン・ブルートニウム混合酸化物燃料の蓄積を考慮している。
蒸気発生器 2次側保有水量 (初期)	50t (1基当たり)	設計値として設定。
事故条件 安全機能の喪失 に対する仮定	起因事象 1基の蒸気発生器の 伝熱管1本の両端破断	起因事象として、1基の蒸気発生器の伝熱管1本が瞬時に両端破断するものとして設定。
外部電源	主蒸気安全弁1個の開閉着	破損側蒸気発生器隔離失敗の想定として、原子炉トリップ後に主蒸気逃がし弁が動作した時点で、破損側蒸気発生器につながる主蒸気安全弁1個が開閉するものとして設定。
	外部電源なし	外部電源がない場合、常用系機器の機能喪失及び工学的安全施設の作動遅れの観点で炉心冷却上厳しい設定。

第7.1.8.4表 「格納容器バイパス」の主要解析条件
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故) (2/3)


項目	主要解析条件	条件設定の考え方
原子炉トリップ信号	原子炉圧力低 (12.73MPa [gage]) (応答時間2.0秒) あるいは 過大温度△T高 (1次冷却材温度等の閾数) (応答時間6.0秒)	トリップ設定値に計器誤差を考慮した低めの値として、解析に用いるトリップ限界値を設定。検出遅れや信号発信遅れ時間等を考慮した遅めの値として、応答時間を設定。
非常用炉心冷却設備 作動信号	原子炉圧力低と加圧器水位低の一一致 (12.04MPa [gage]、水位検出器下端) (応答時間2.0秒)	非常用炉心冷却設備作動設定値に計器誤差を考慮した低めの値として、解析に用いる非常用炉心冷却設備作動限界値を設定。検出遅れや信号発信遅れ時間を考慮した遅めの値として、応答時間を設定。
高压注入ポンプ	最大注入特性 (2台) 高压注入特性： 0m ³ /h～約350m ³ /h, 0 MPa [gage]～約15.7 MPa [gage])	設計値に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性を設定。 原子炉冷却材圧力バウンダリ外への1次冷却材の漏えい量が多く推移するため、設備環境等に与える影響の観点から厳しい設定。
補助給水ポンプ	非常用炉心冷却設備作動限界値到達から 60秒後に注水開始 150m ³ /h (蒸気発生器3基合計)	補助給水ポンプの作動時間は、信号遅れとポンプの定速達成時間に余裕を考慮して設定。 電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水ポンプ1台の補助給水全台運転時(ポンプ容量は設計値(ミニフロー流量除く)を想定)に3基の蒸気発生器へ注水される場合の注水流量から設定。
主蒸気逃がし弁容量	定格主蒸気流量 (ループ当たり) の10% (1個当たり)	定格運転時において、設計値として各ループに設置している主蒸気逃がし弁1個当たり定格主蒸気流量 (ループ当たり) の10%を処理できる流量として設定。

第7.1.8.4表 「格納容器バイパス」の主要解析条件
 (蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故) (3 / 3)


項目	主要解析条件	条件設定の考え方
①破損側蒸気発生器への補助給水停止 ②破損側蒸気発生器につながる ・タービン動補助給水ポンプ駆動 蒸気元弁閉操作 ・主蒸気隔離弁開操作	原子炉トリップ後10分で開始し、 約2分で完了	運転員等操作時間として、事象発生の検知・判断に10分、①及び②の操作に約2分を想定し、必要な時間を作り上げて設定。
健全側蒸気発生器につながる 主蒸気逃がし弁開操作	破損側蒸気発生器隔離操作 完了後1分で開始	運転員等操作時間として、破損側蒸気発生器隔離操作完了後、主蒸気逃がし弁の中央開操作に1分を想定し、必要な時間を積み上げて設定。
補助給水流量の調整	蒸気発生器狭窄水位内	運転員等操作として、蒸気発生器狭窄水位内に維持するよう設定。
加圧器逃がし弁の 開閉操作	加圧器逃がし弁の開閉操作に 係る条件成立後	運転員等操作として、加圧器逃がし弁の開閉操作に係る条件が成立すれば適宜開閉するよう設定。
充てん注入から 充てん注入への切替操作	非常用炉心冷却設備停止条件 成立から2分後	運転員等操作時間として、高压注入ポンプの停止に1分、充てんポンプの起動に1分を想定して設定。
充てん流量の調整	加圧器水位計測範囲内	運転員等操作として、加圧器水位計測範囲内を維持するよう設定。
余熱除去系による 炉心冷却開始	余熱除去運動条件成立後	余熱除去運動条件が成立すれば、余熱除去系による炉心冷却を開始するよう設定。

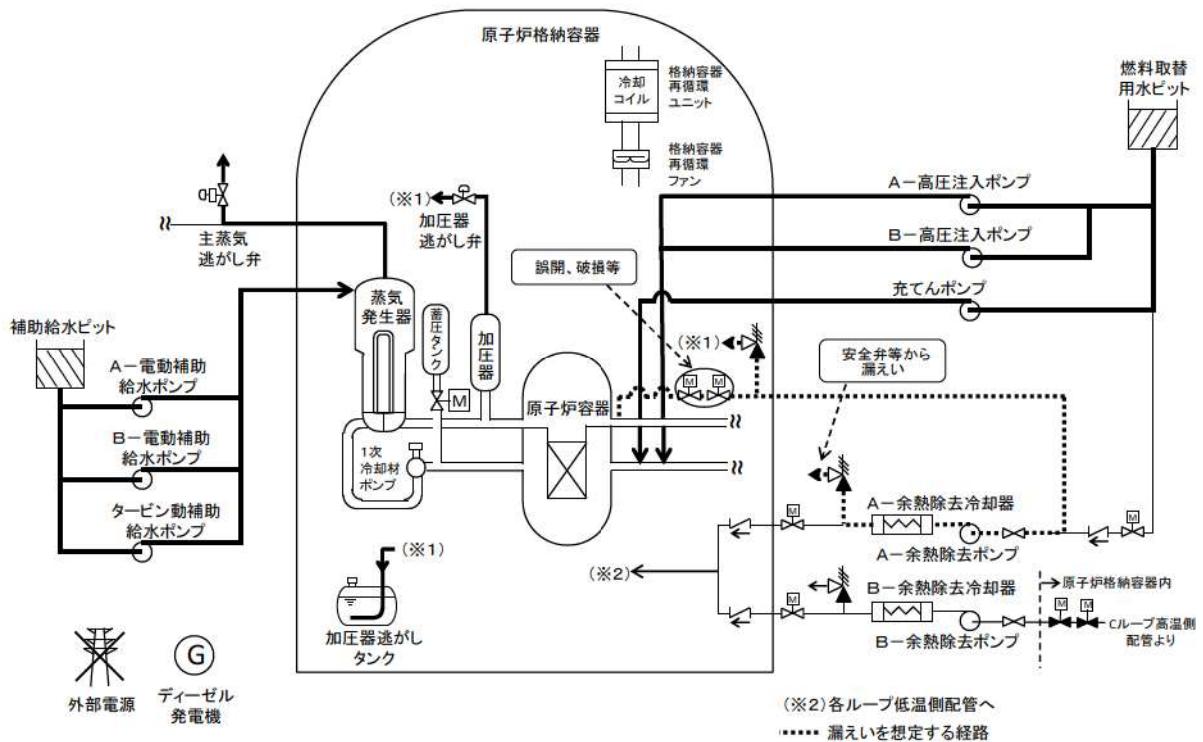


第7.1.8.1図 「格納容器バイパス」の重大事故等対策の概略系統図
 (インターフェイスシステムLOCA) (1／2)
 (2次冷却系強制冷却, 1次冷却系強制減圧及び炉心注水)

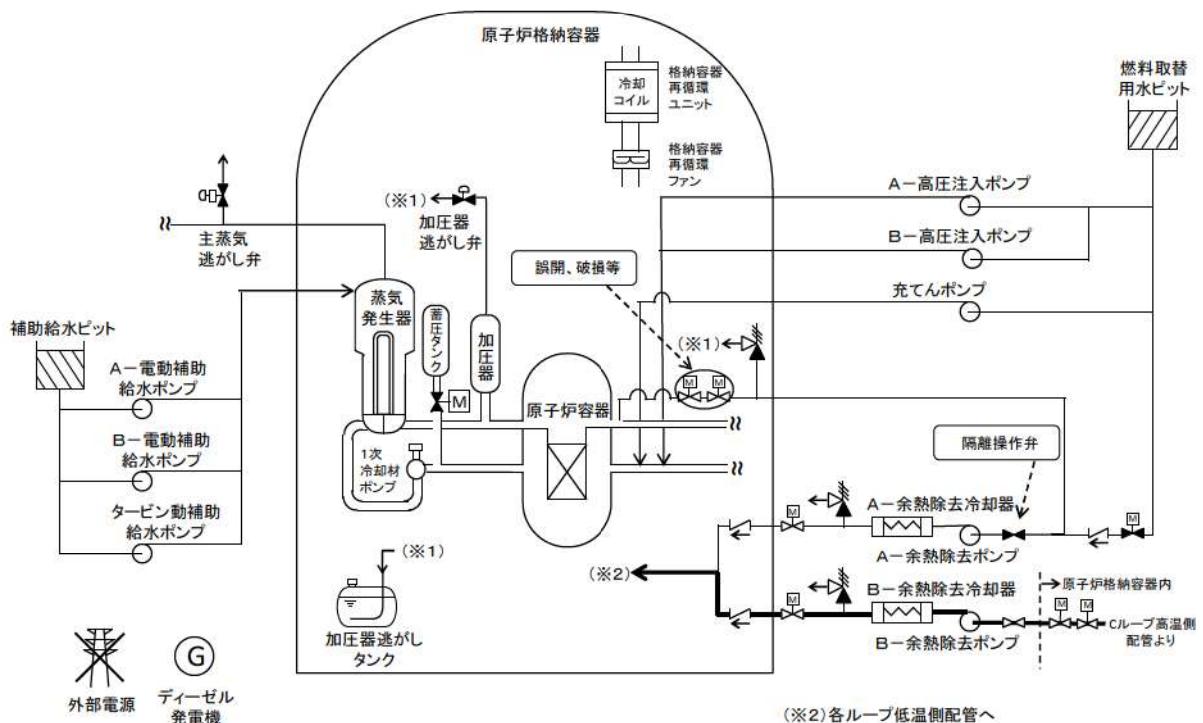


第7.1.8.1図 「格納容器バイパス」の重大事故等対策の概略系統図
 (インターフェイスシステムLOCA) (2／2)
 (健全側余熱除去系による炉心冷却)

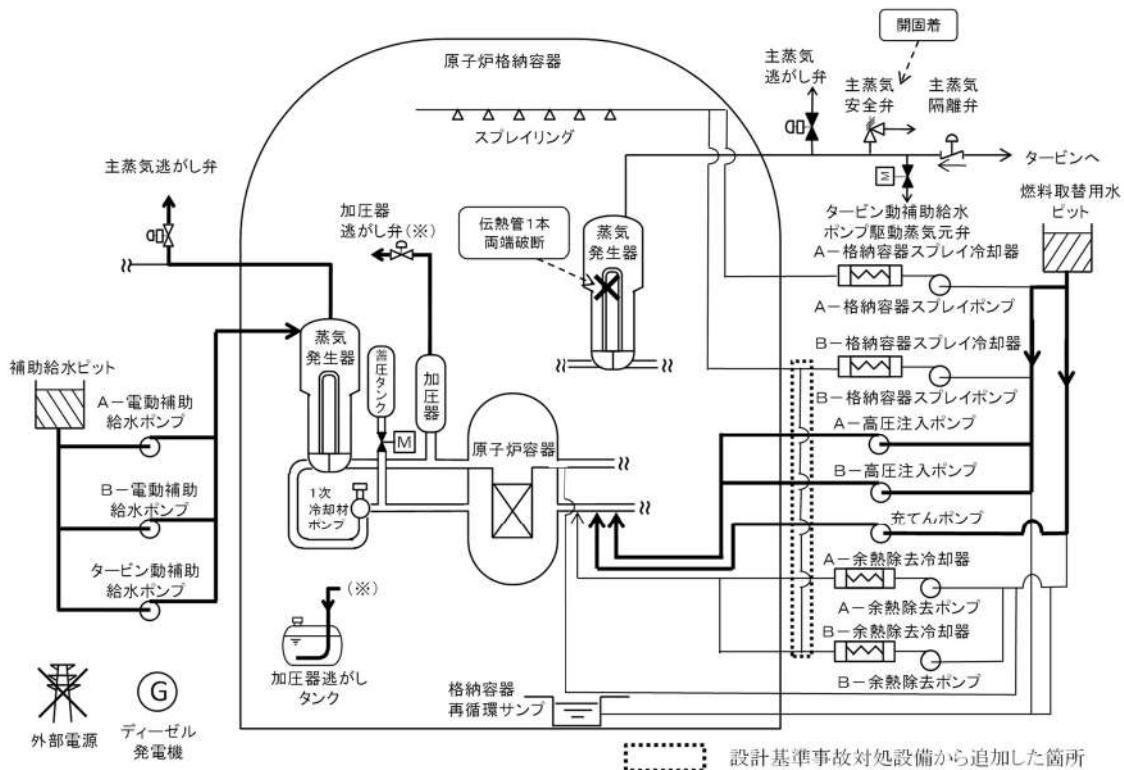

第7.1.8.2図 「格納容器バイパス」の重大事故等対策の概略系統図
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故) (1/2)
(2次冷却系強制冷却, 1次冷却系強制減圧及び炉心注水)

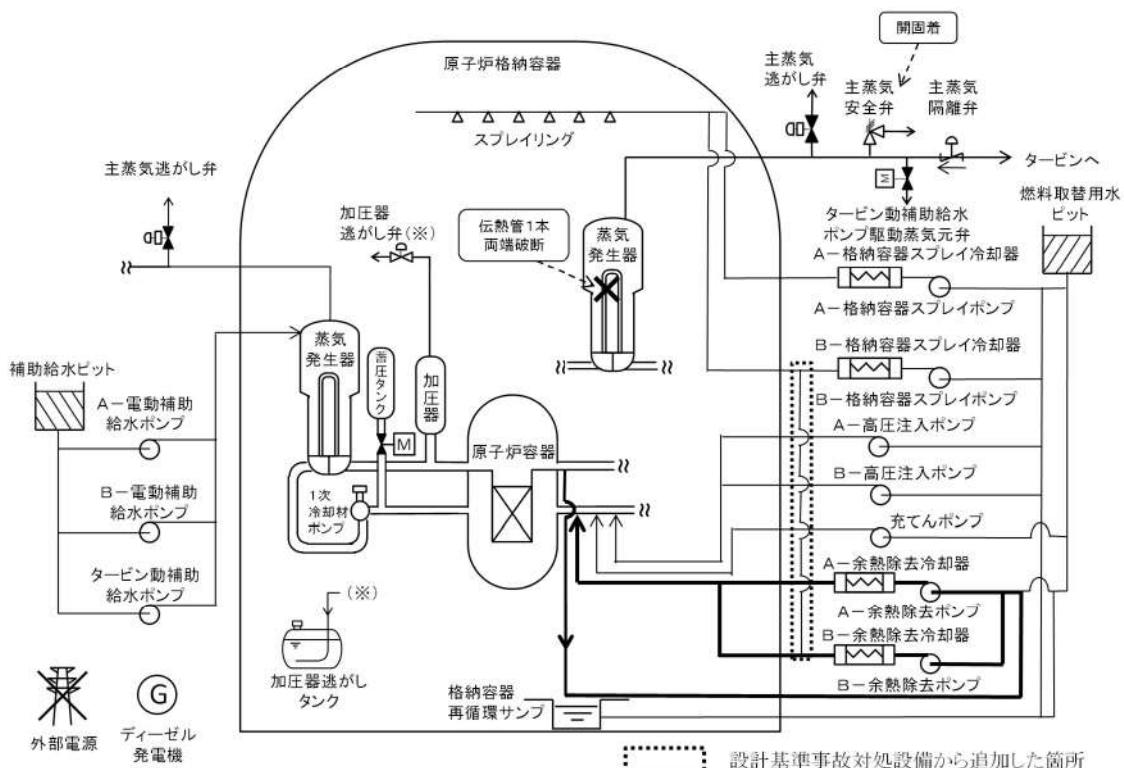


第7.1.8.2図 「格納容器バイパス」の重大事故等対策の概略系統図
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故) (2/2)
(余熱除去系による炉心冷却)

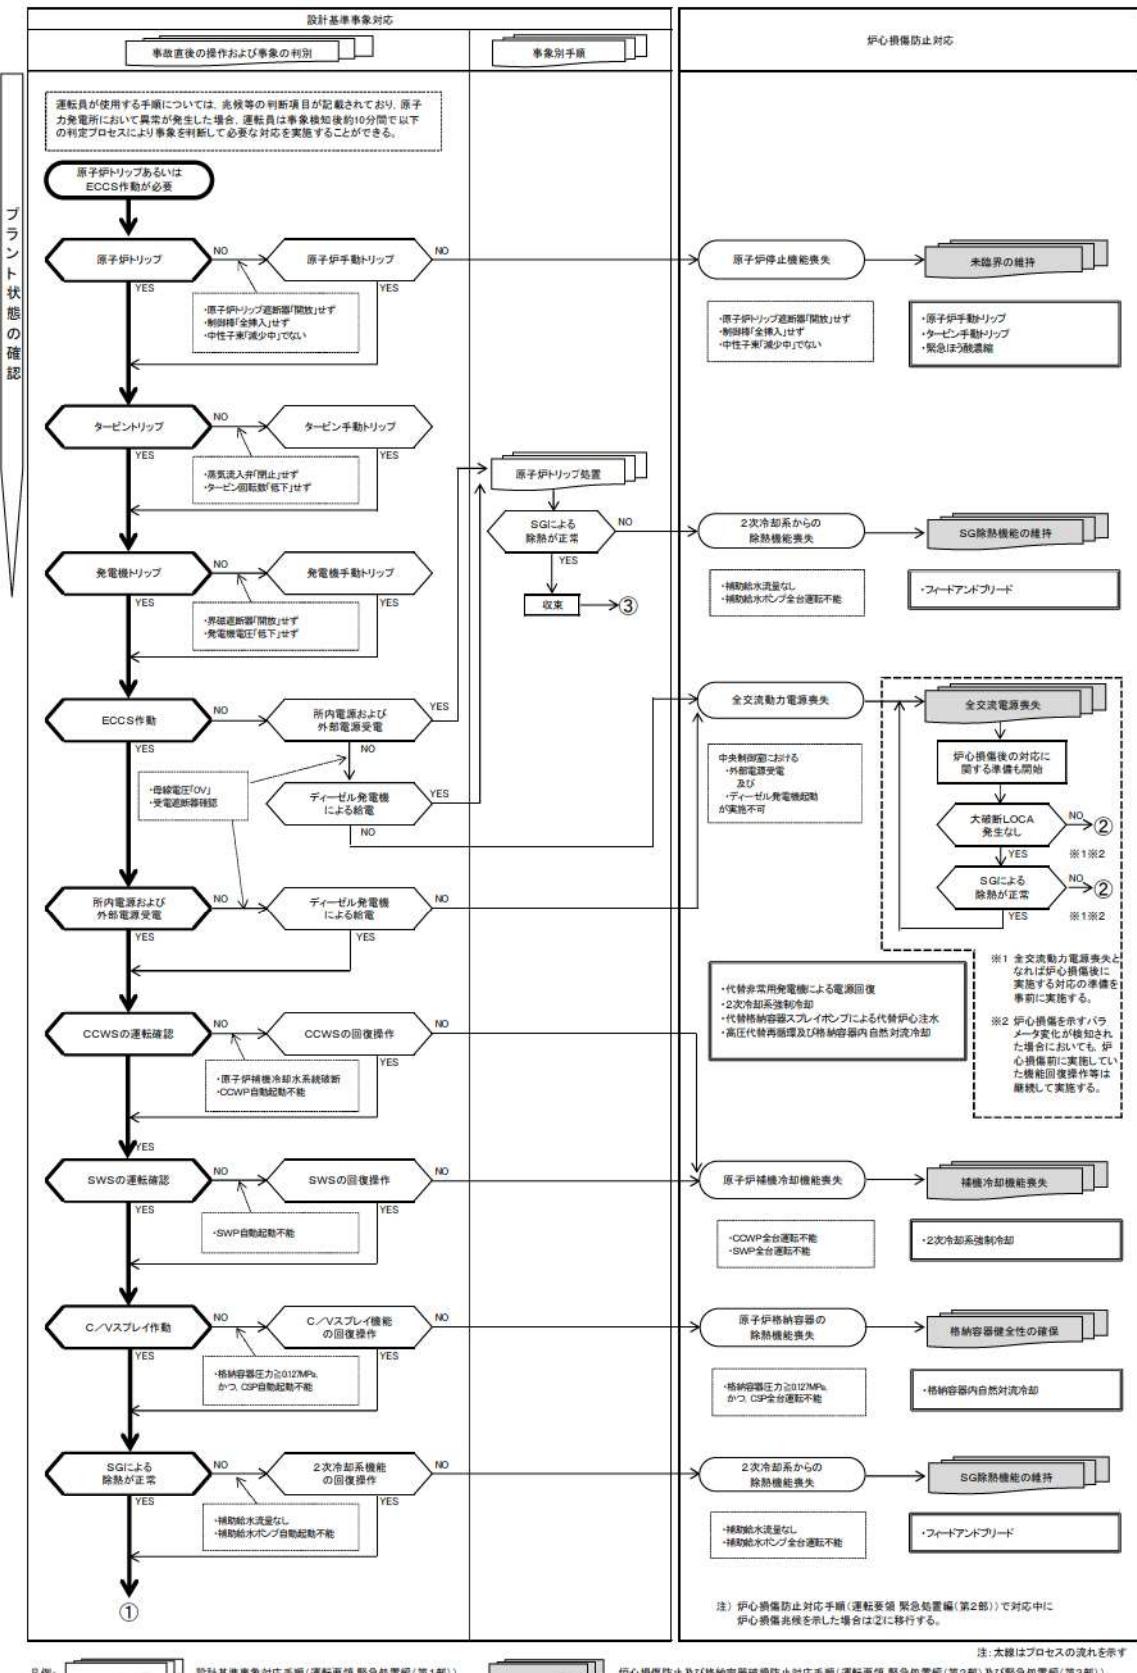


第7.1.8.3図 「格納容器バイパス」の対応手順の概要
(判定プロセス)

(インターフェイスシステム LOCA) (1/2)

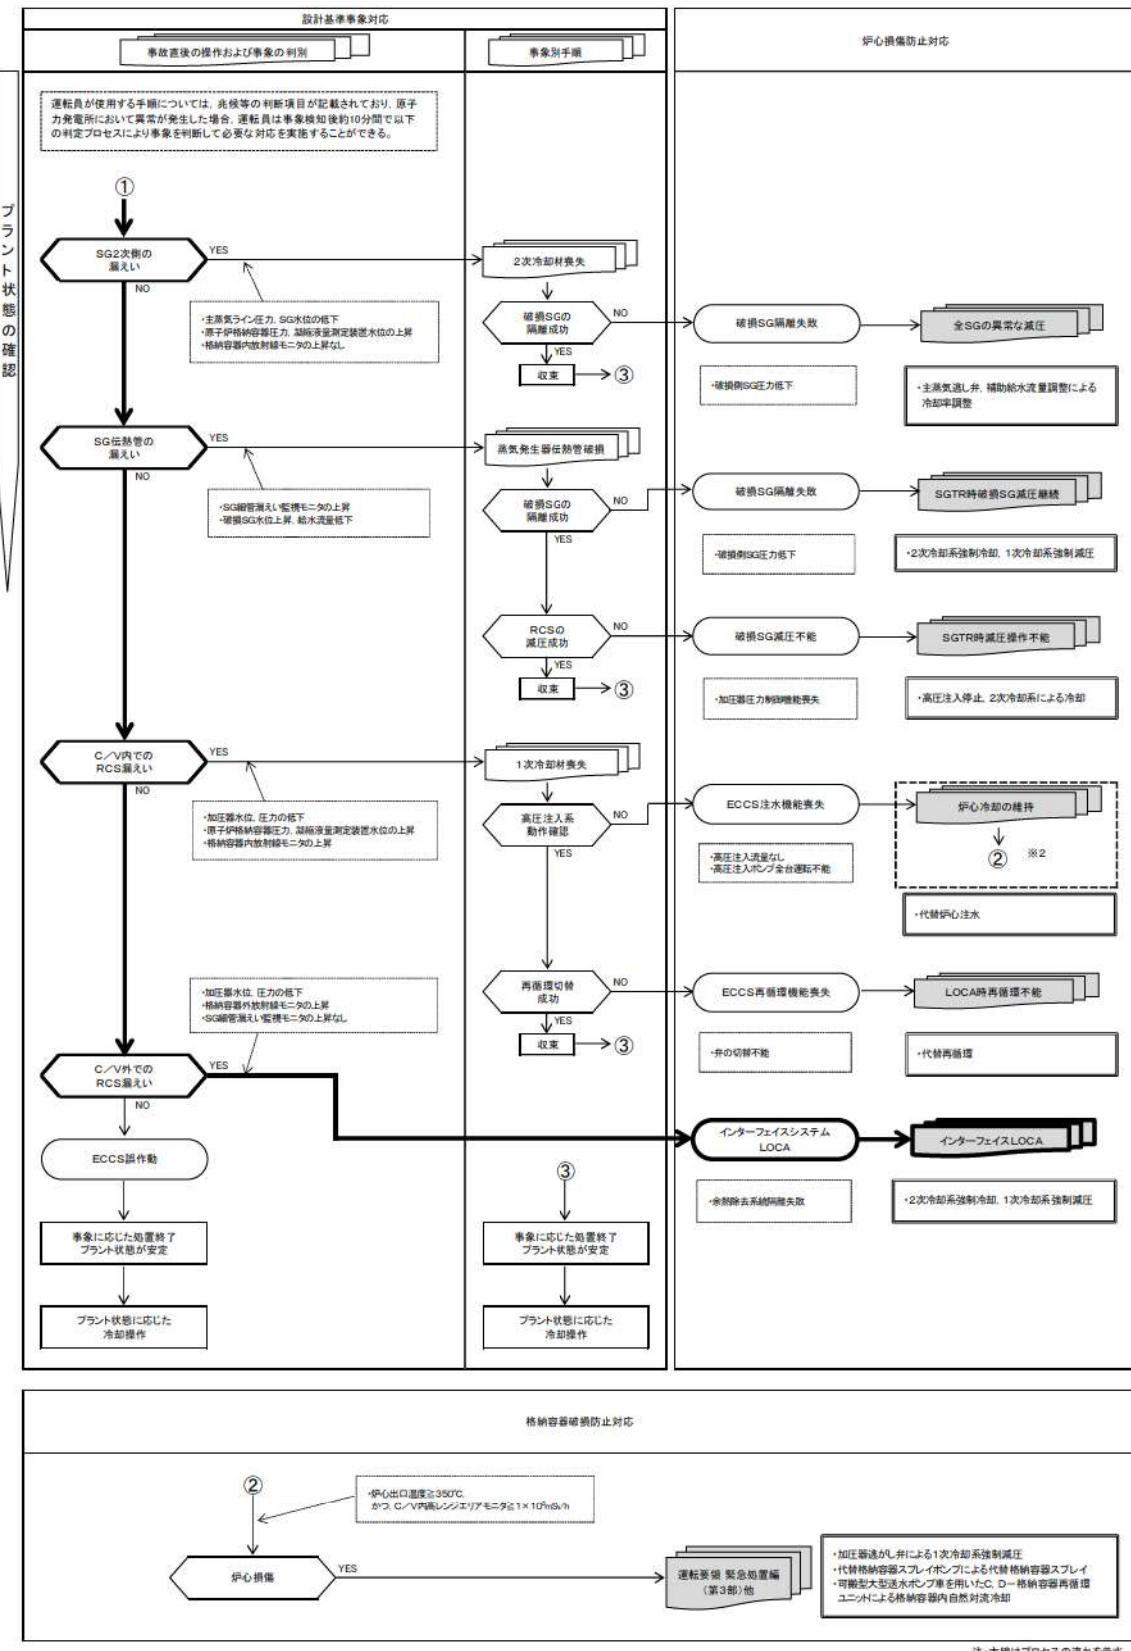


凡例: 設計基準事象対応手順(運転要領 緊急処置編(第1部)) 炉心損傷防止及び格納容器破損防止対応手順(運転要領 緊急処置編(第2部)及び緊急処置編(第3部))


**第7.1.8.3図 「格納容器バイパス」の対応手順の概要
(判定プロセス)
(インターフェイスシステム LOCA) (2/2)**

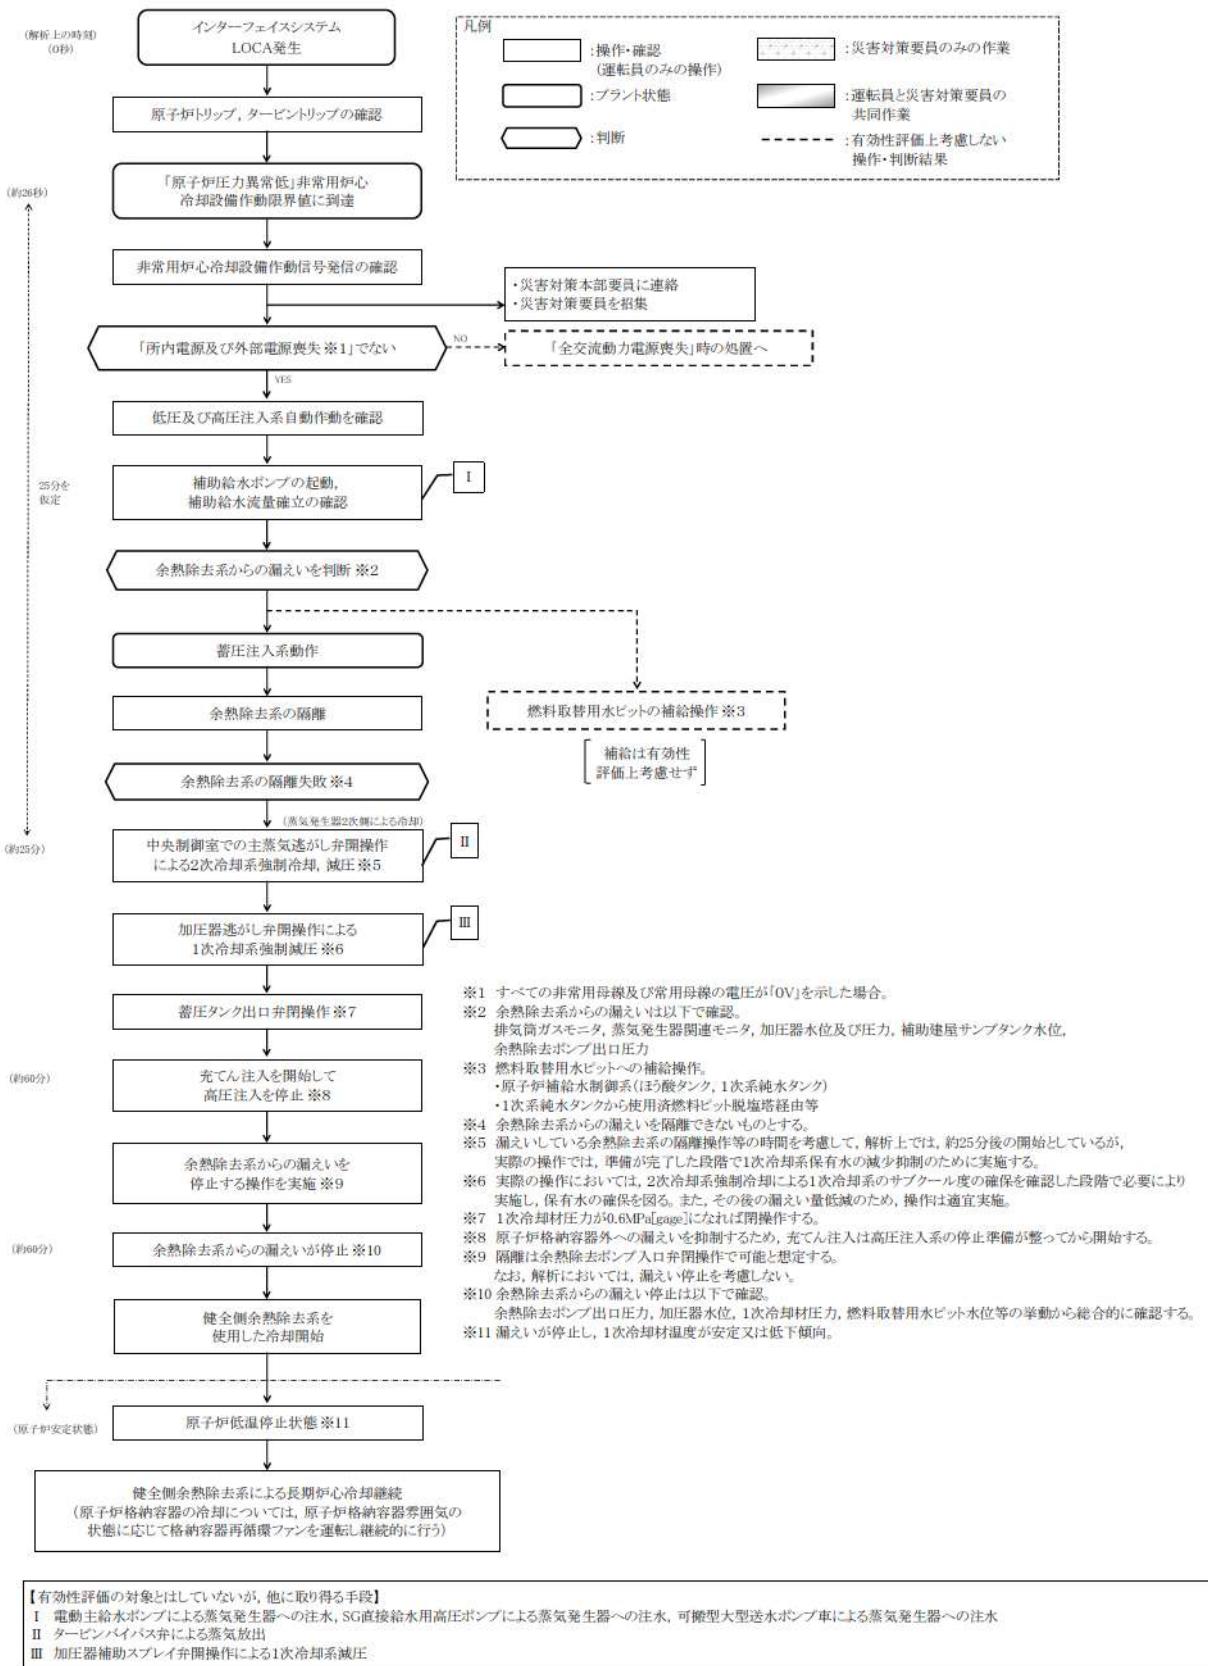

**第7.1.8.4図 「格納容器バイパス」の対応手順の概要
(「インターフェイスシステムLOCA」の事象進展)**

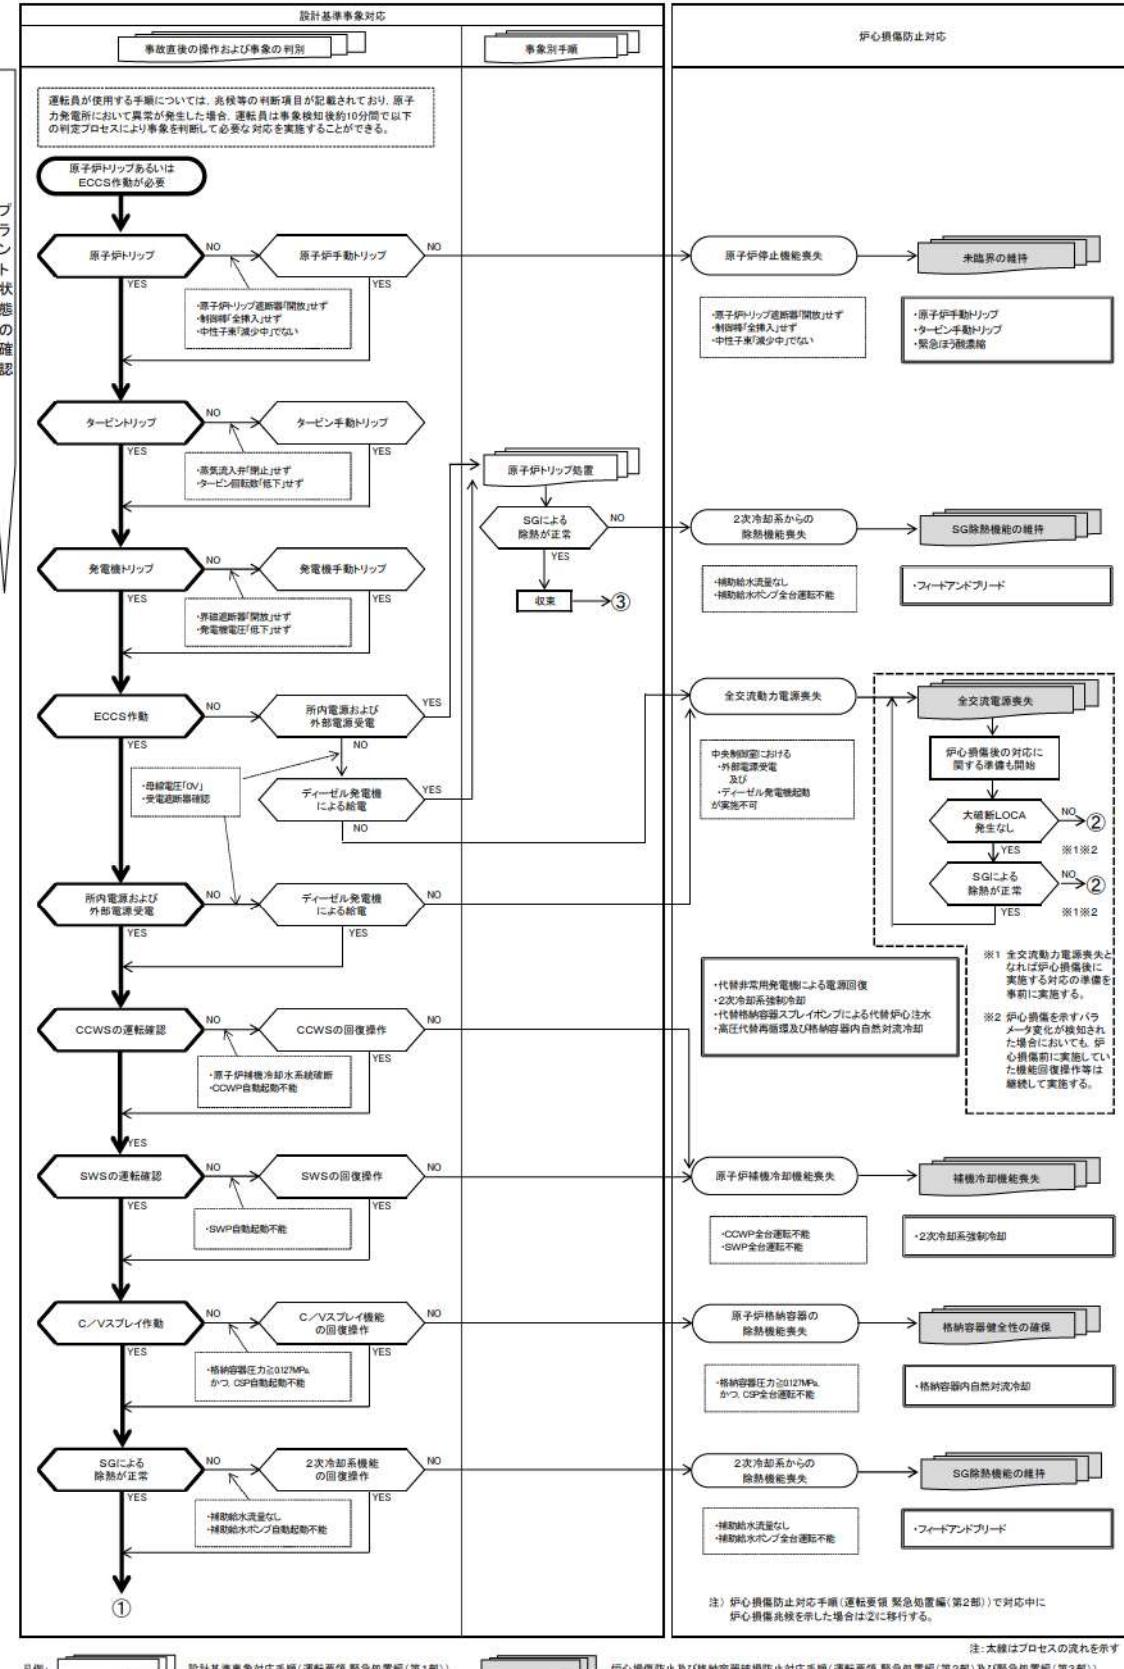


**第7.1.8.5図 「格納容器バイパス」の対応手順の概要
(判定プロセス)**
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故) (1/2)

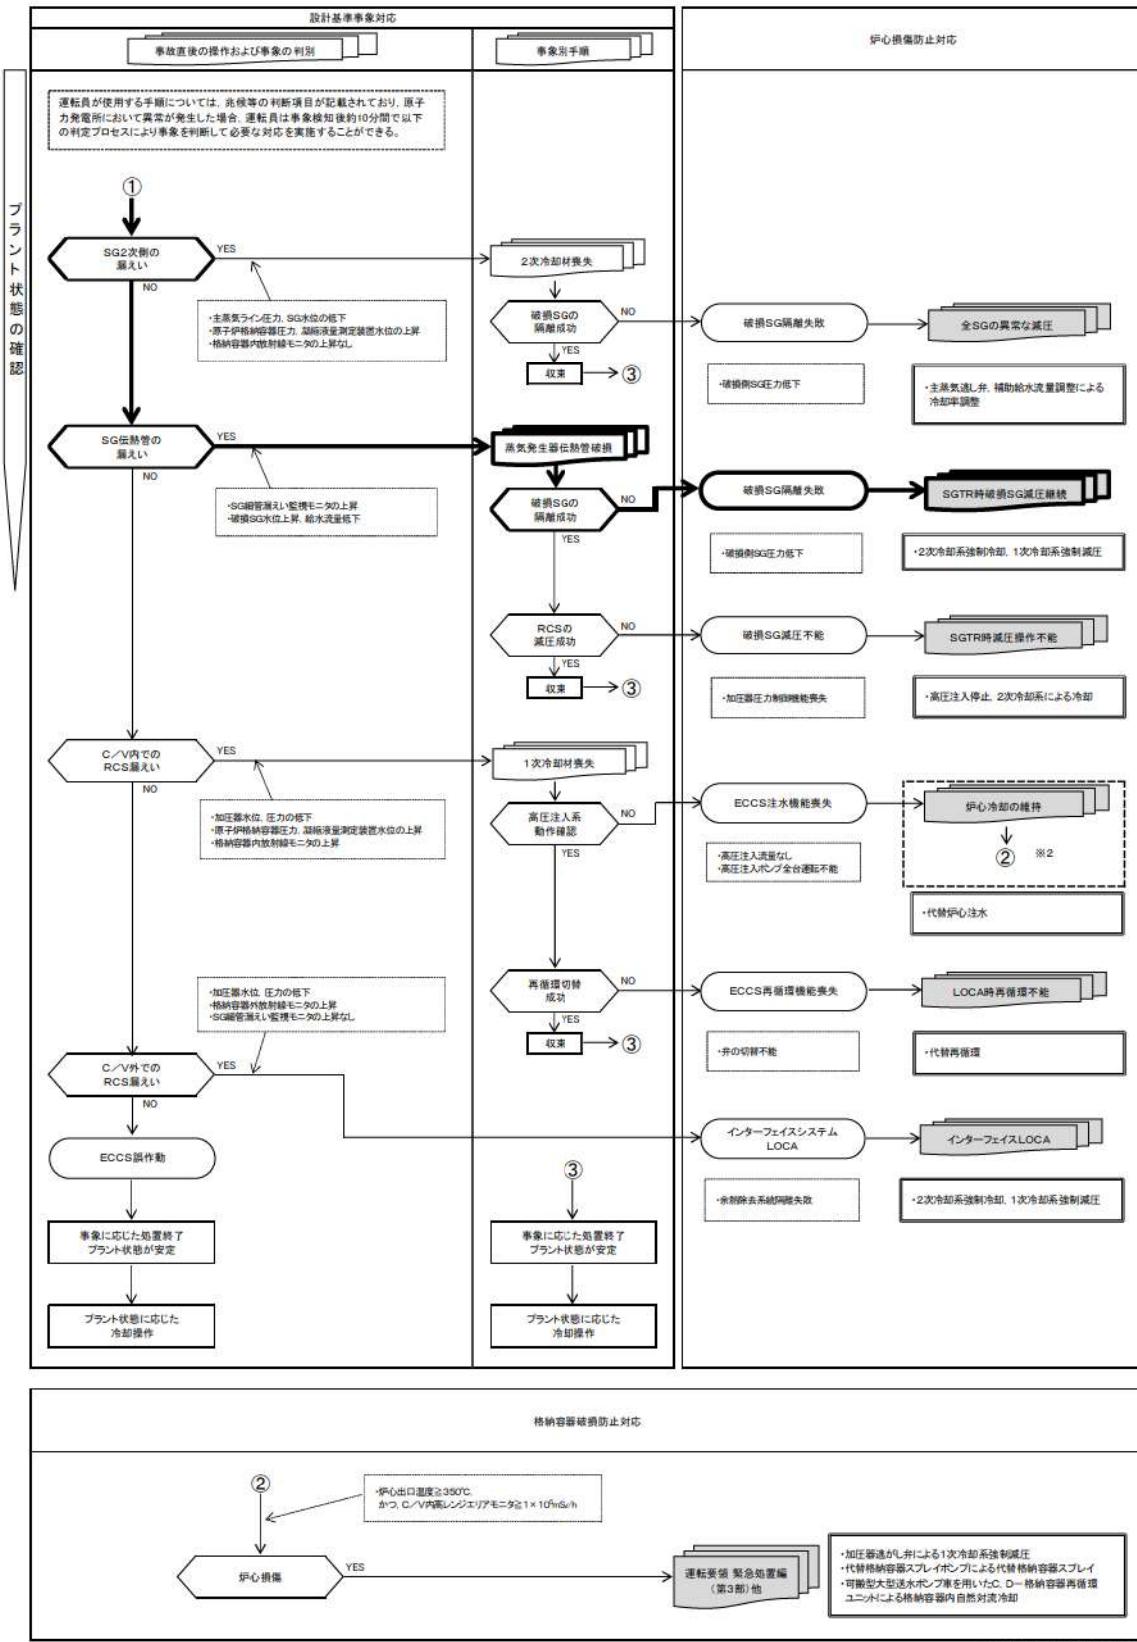

第7.1.8.5図 「格納容器バイパス」の対応手順の概要
(判定プロセス)

(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故) (2/2)

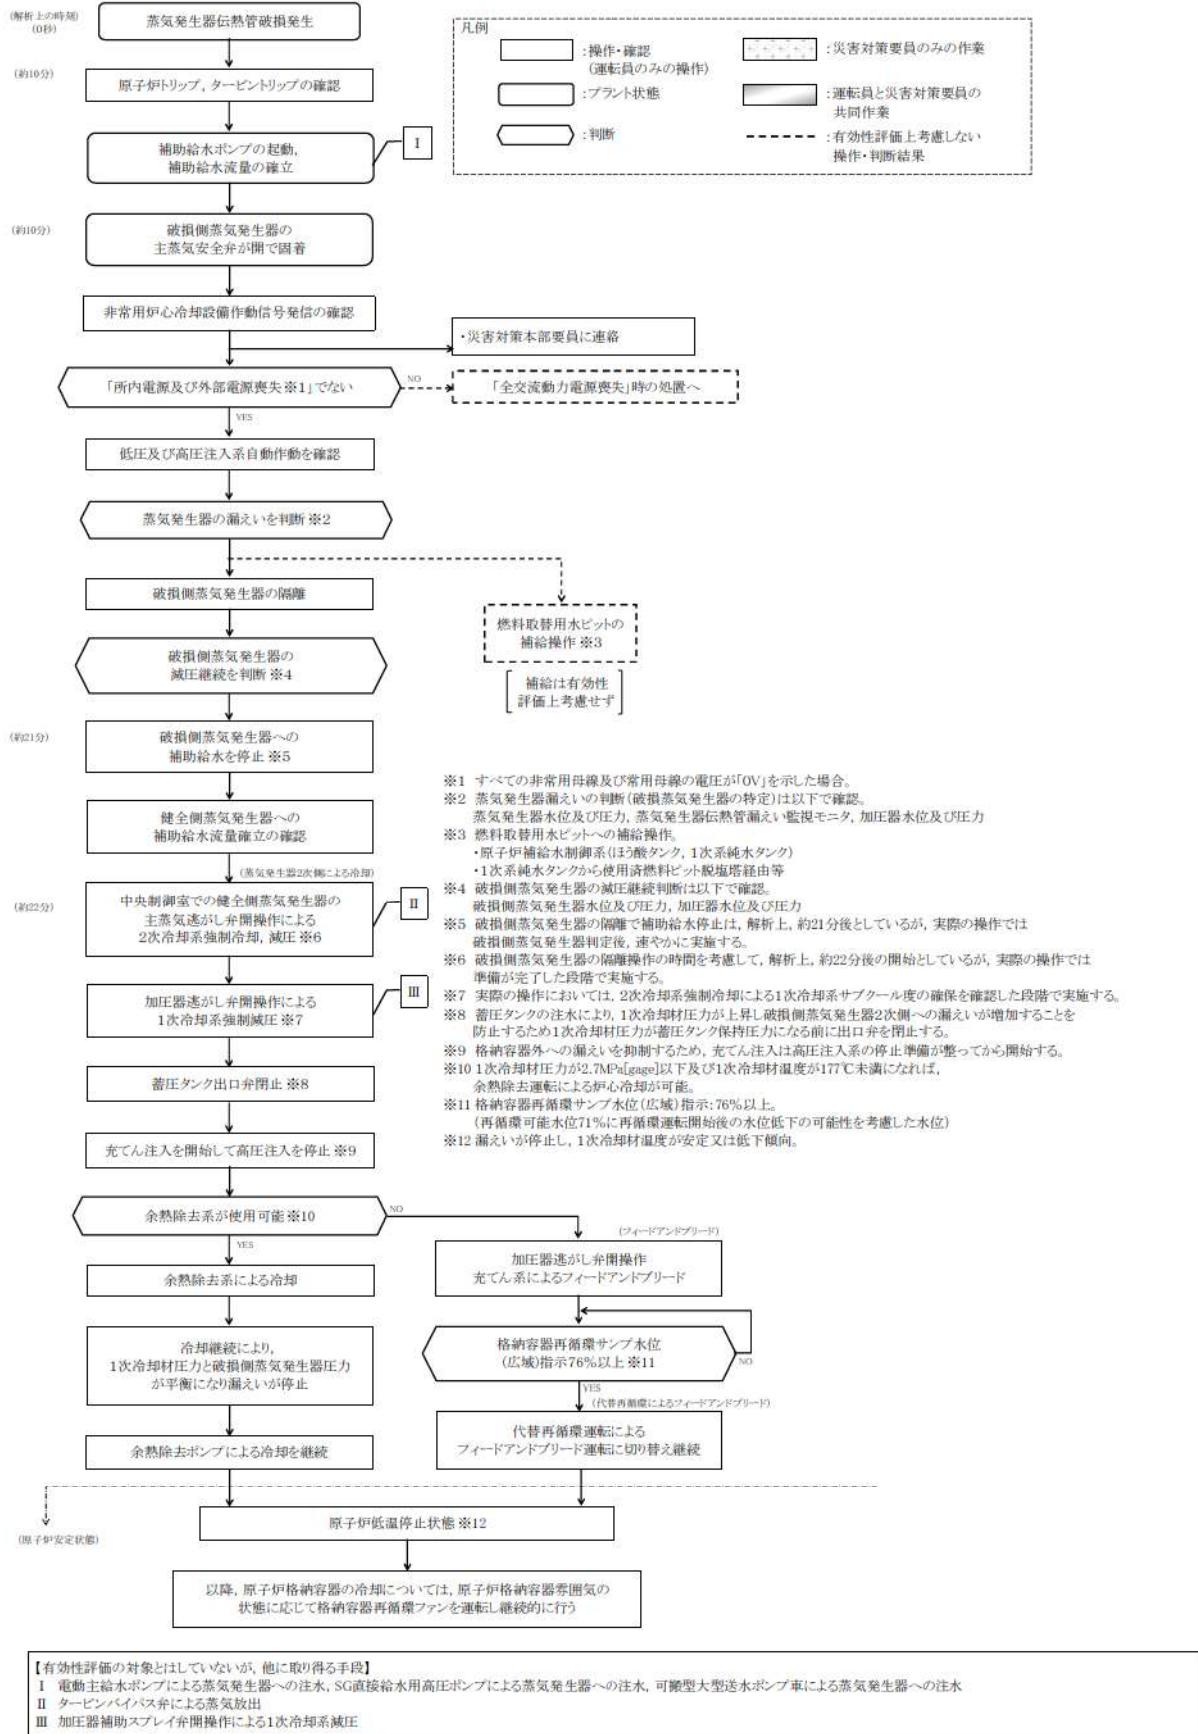

第7.1.8.6図 「格納容器バイパス」の対応手順の概要

(「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」の事象進展)


		必要人数と作業項目		経過時間(分)										備考	
		実施箇所・必要人員数		10分 20分 30分 40分 50分 60分 70分 80分 90分 100分 110分 120分											
作業項目	責任者	施設運営所・必要人員数		▽ 事象発生 ▽ 原子炉小リップ、非常用炉心冷却装置動作 ▽ 約60分 余熱除却系からの漏えい停止 ▽ 約45分 加圧器起動し弁開閉作業による1次冷却系漏止										備考	
		補佐													
過剰進給等	災害対策本部要員	1人	運転操作指揮		▽ 原子炉小リップ、非常用炉心冷却装置動作 ▽ 約60分 余熱除却系からの漏えい停止 ▽ 約45分 加圧器起動し弁開閉作業による1次冷却系漏止										
(中央制御室)	運転員	1人	運転操作 (地震)		▽ 原子炉小リップ、非常用炉心冷却装置動作 ▽ 約60分 余熱除却系からの漏えい停止 ▽ 約45分 加圧器起動し弁開閉作業による1次冷却系漏止										
状況判断	A,B	2人	-		▽ 原子炉小リップ、非常用炉心冷却装置動作 ▽ 約60分 余熱除却系からの漏えい停止 ▽ 約45分 加圧器起動し弁開閉作業による1次冷却系漏止										
1次冷却水強制減圧操作	[A]	1人	-		・所内電源及び外送電源の確認 ・安全注入弁を開閉確認 ・余熱除去炉心からの漏えいの判断 ・補助給水ポンプ起動確認、補助給水ポンプ着陸立の確認										
余熱除去系の分離、隔離操作	[A]	1人	-		・加圧器起動し弁開閉作業										
健全側余熱除去系に上記1次冷却水強制減圧操作	[B]	1人	-		・余熱除去系の燃料散熱用木ヒトリカスの漏れ操作(往生詳細上考慮せず)										
2次冷却水強制冷却操作	[B]	1人	-		・健全側余熱除去系隔離操作 ・主蒸気逃げ弁開閉作業										
燃料散熱用木ヒトリカス漏れ操作 (往生詳細上考慮せず)	-	1人	D	1人	・健全側余熱除去系による1次冷却系漏出 ・主蒸気逃げ弁開閉作業										
充てん開始、安全注入弁操作	[B]	1人	-		・燃料散熱用木ヒトリカス漏れ操作 ・燃料散熱用木ヒトリカス漏れ操作										
泄圧タンク出口弁開放作	[B]	1人	-		・充てん注入弁操作 ・安全注入弁操作 ・泄圧ダック出口弁開閉作業										
必要人員数 合計		4人	A~D	2人	・泄圧ダック操作 ・燃料散熱用木ヒトリカス漏れ操作 ・燃料散熱用木ヒトリカス漏れ操作 ・充てん注入弁操作 ・安全注入弁操作 ・泄圧ダック出口弁開閉作業										
■:他作業依頼にて必要人員 ■:進行中の作業にて必要人員 ■:重複する作業等に対する割合					・充てん注入弁操作 ・安全注入弁操作 ・泄圧ダック出口弁開閉作業										
重複する作業等に対する割合					6 0 0 4 12										
合計					13										
(運転員6名、災害対策本部要員11名、災害対応要員15名、災害対応要員4名の合計数)					36										

第7.1.8.7図 「格納容器バイパス」の作業と所要時間（インターフェイスシステムLOCA）


		必要本数と作業項目											
作業項目	責任者	実施箇所・必要人員数										経過時間(分)	備考
		専用機器(当直)	中央監視 運転操作指揮 監視研修計画担当者	1人	1人	1人	1人	4人	4人	4人	4人		
補佐	副長	副長	副長	1人	10分	事象発生 蒸気発生器伝熱管破損発生							
通報連絡等	災害対策本部要員	災害対策本部要員	初動CCF指揮 中央監視室担当者	4人	約22分	破損側蒸気発生器停止操作 破損側蒸気発生器停止操作 破損側蒸気発生器停止操作 破損側蒸気発生器停止操作							
(中央監視室)	運転員 (現場)	運転員 (現場)	災害対策要員	1人	約10分	原子炉リップグ、破損側蒸気発生器停止操作 原子炉リップグ、破損側蒸気発生器停止操作 原子炉リップグ、破損側蒸気発生器停止操作 原子炉リップグ、破損側蒸気発生器停止操作							
状況判断	A,B	2人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10分	所内電算及び外部電算の確認 安全主任自動車操縦 蒸気発生器の漏えいを判断
破損側蒸気発生器漏出操作		1人 [B]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2分	破損側蒸気発生器の漏出操作 破損側蒸気発生器の漏出操作 破損側蒸気発生器の漏出操作 破損側蒸気発生器の漏出操作
1次冷却水抽引減圧操作	1人 [A]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15分	・破損側蒸気発生器の起動確認 ・健全側蒸気発生器の起動確認 ・健全側蒸気発生器の起動確認 ・健全側蒸気発生器の起動確認
2次冷却水抽引減圧操作	1人 [A]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5分	・健全側蒸気発生器の主蒸気通路が開閉操作 ・健全側蒸気発生器の主蒸気通路が開閉操作 ・健全側蒸気発生器の主蒸気通路が開閉操作 ・健全側蒸気発生器の主蒸気通路が開閉操作
充てん開始、安全注入停止操作	1人 [B]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5分	・充てん注入開始操作 ・安全注入停止操作
泄圧シック出口手動操作	1人 [B]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5分	・泄圧シック出口手動操作 ・泄圧シック出口手動操作 ・泄圧シック出口手動操作 ・泄圧シック出口手動操作
燃料棒・鈍用ビック・解結操作 (有効性評価上考慮せず)	-	1人 [C]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25分	・燃料棒・鈍用ビックへの結合ワッフル ・燃料棒・鈍用ビックへの結合ワッフル
余熱除却系系止水(1次冷却系系止水) 加圧器逃げ弁開閉操作による アドレーブルード遮断	1人 [B]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10分	・余熱除却系系止水(1次冷却系系止水) ・加圧器逃げ弁開閉操作 ・アドレーブルード遮断
必要人員合計		4人 A~D	-	-	-	-	-	-	-	-	-		総統括操作 通常実施 通常実施
*1)他作業を終了して次に必要な 操作は通常実施する。他の作業と並行して行う場合、上記要員に加えて、上記要員以外の必要人員も準備し準備を行ふ。													
重大事故等対応別-必要本数		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
災害対策要員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害対策本部要員		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
合計		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
初期緊急措置の要員数		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
災害対策要員4名の合計数													

第7.1.8.8図 「格納容器バイパス」の作業と所要時間
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)


初期緊急措置の要員数
災害対策要員4名の合計数

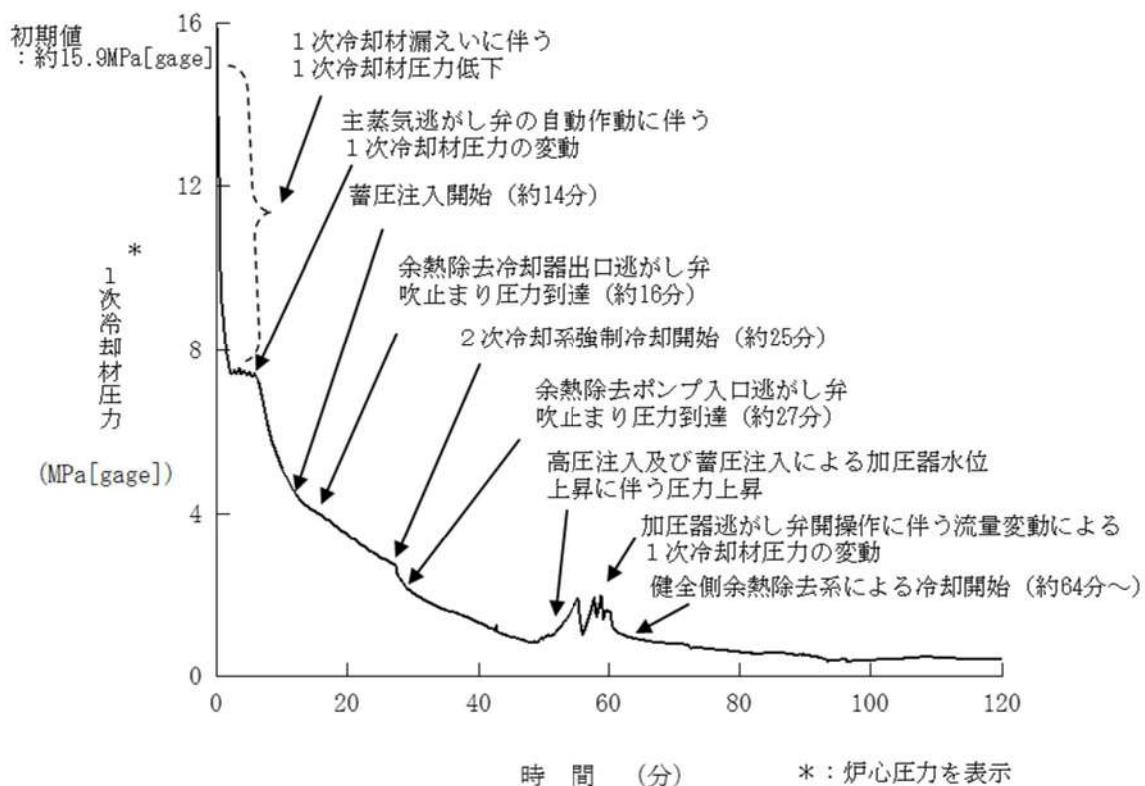


第7.1.8.9図 1次冷却材圧力の推移（インターフェイスシステムLOCA）

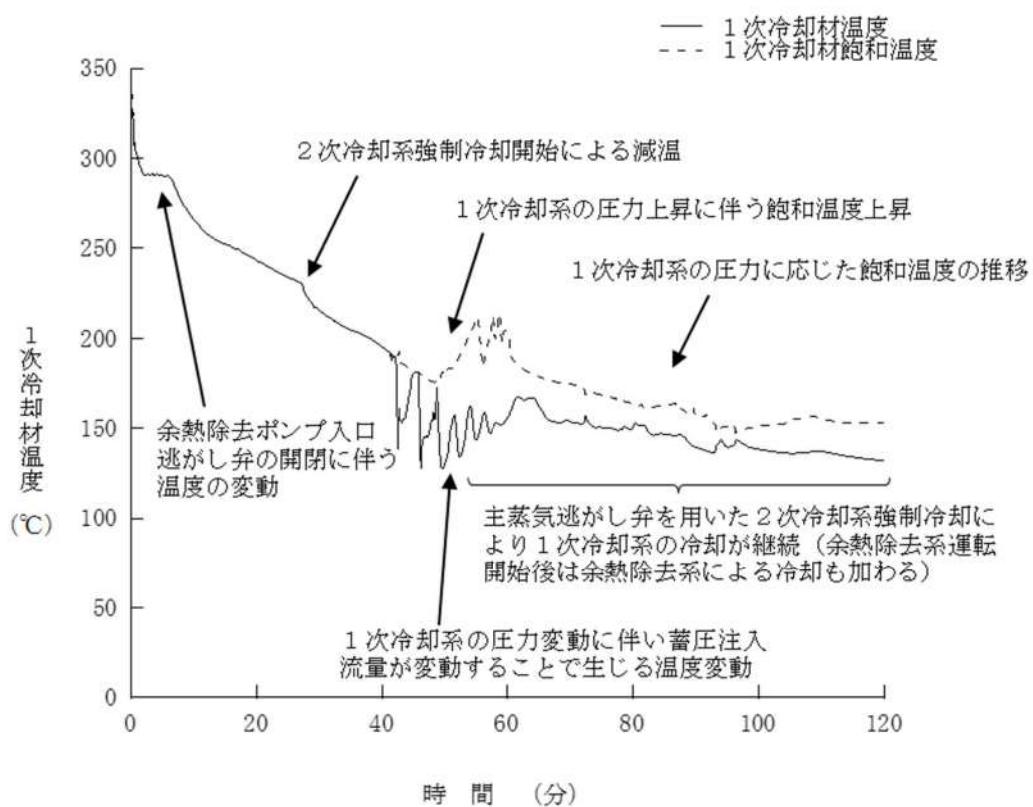


第7.1.8.10図 1次冷却材温度の推移（インターフェイスシステムLOCA）

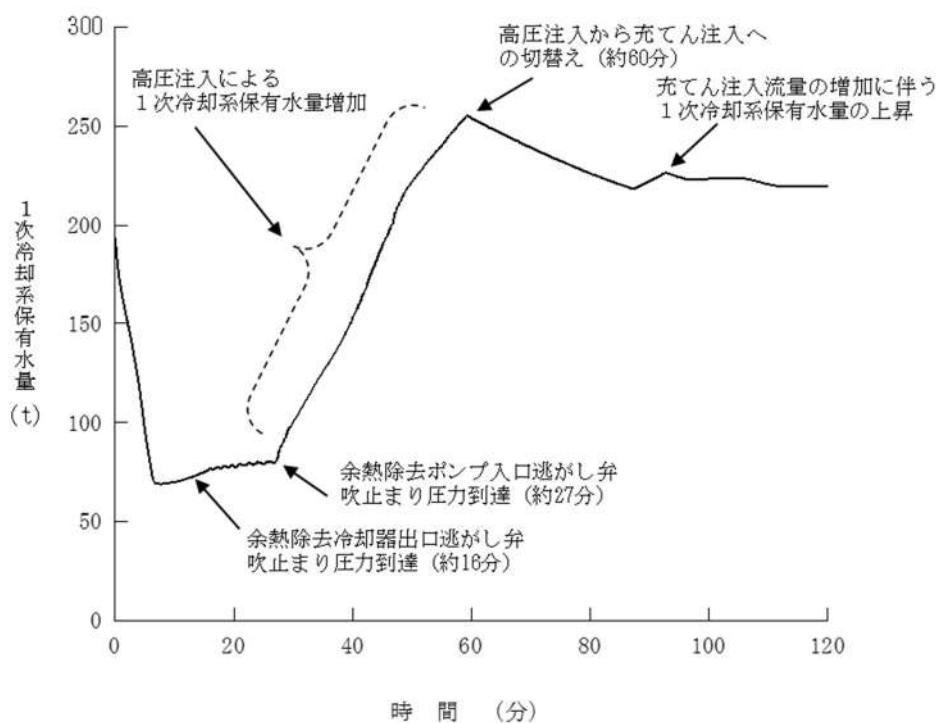


第7.1.8.11図 1次冷却系保有水量の推移（インターフェイスシステムLOCA）

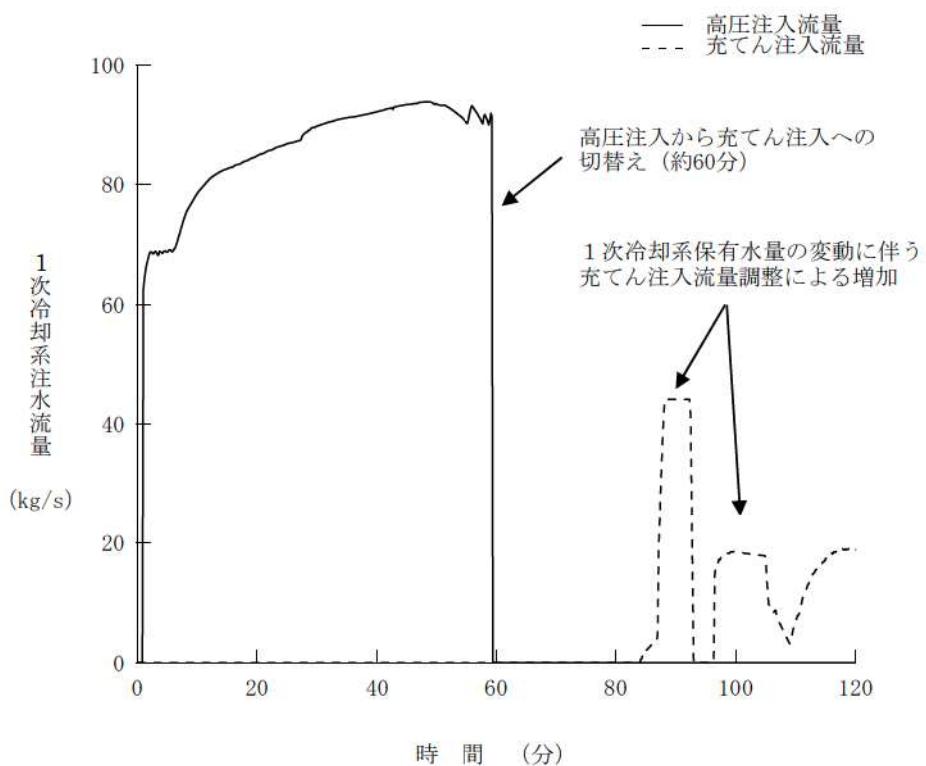


第7.1.8.12図 1次冷却系注水流量（高圧及び充てん）の推移
(インターフェイスシステムLOCA)

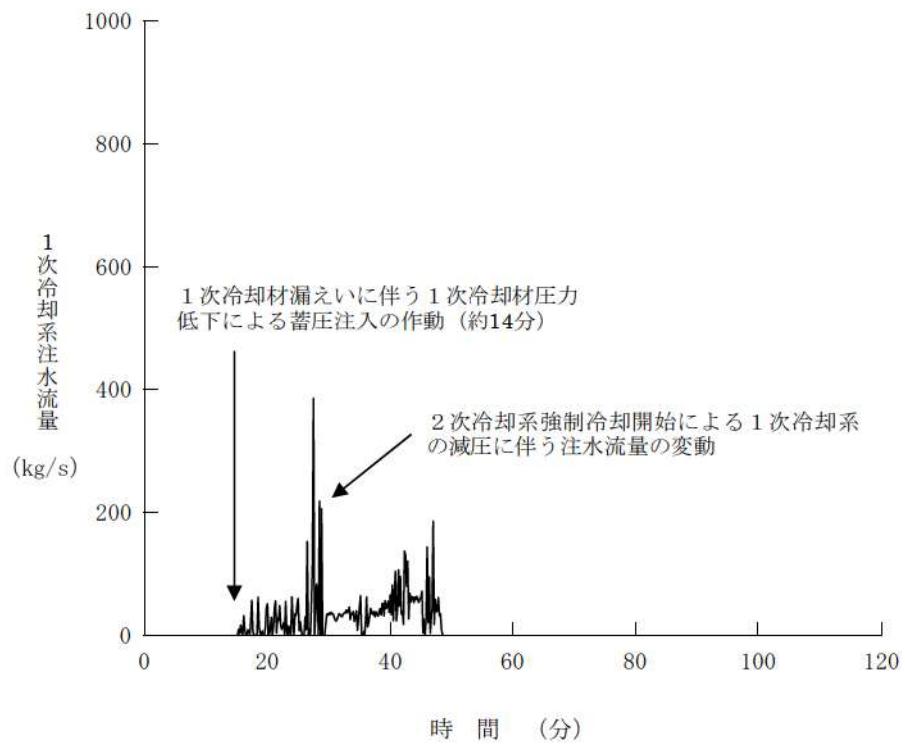


第7.1.8.13図 1次冷却系注水流量（蓄圧注入）の推移
(インターフェイスシステムLOCA)

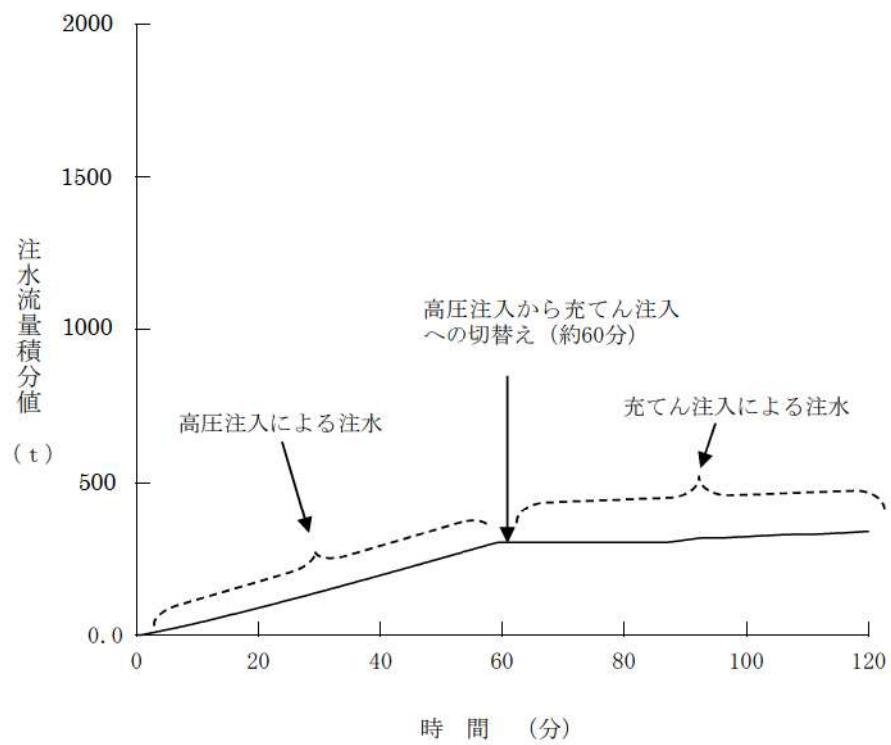


第7.1.8.14図 注水流量積分値の推移 (インターフェイスシステム LOCA)

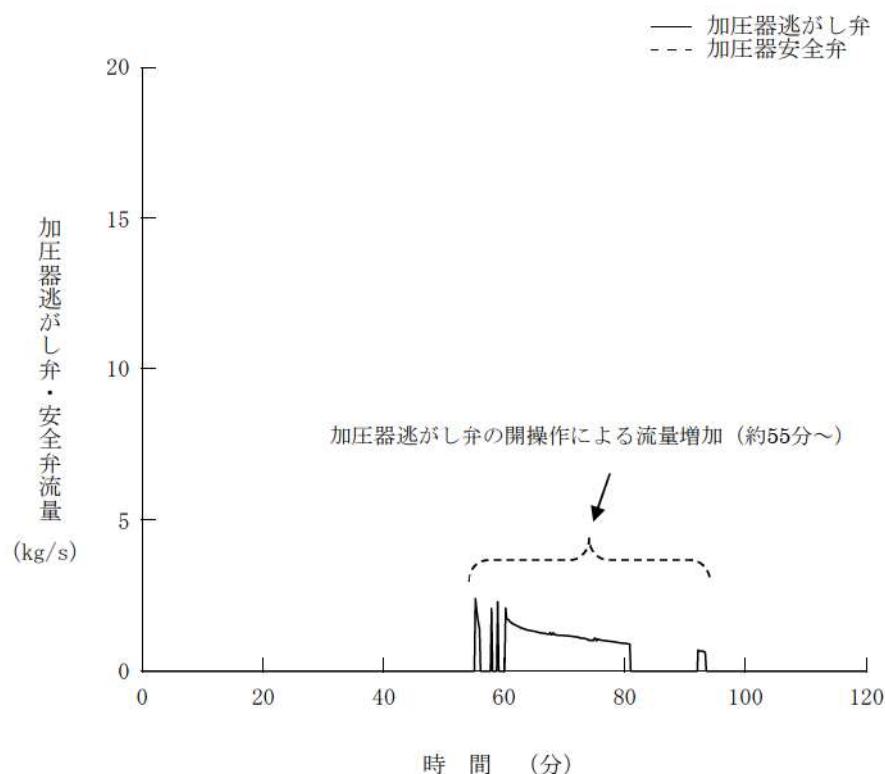


第 7.1.8.15 図 加圧器逃がし弁・安全弁流量の推移
(インターフェイスシステム LOCA)

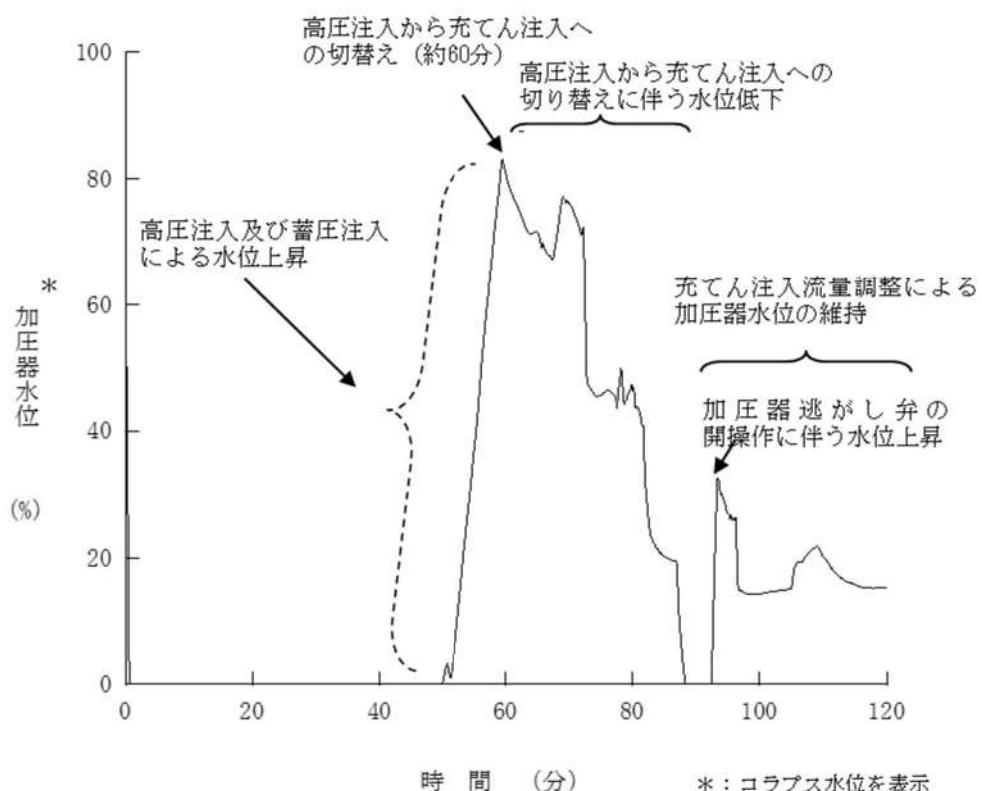


第 7.1.8.16 図 加圧器水位の推移 (インターフェイスシステム LOCA)

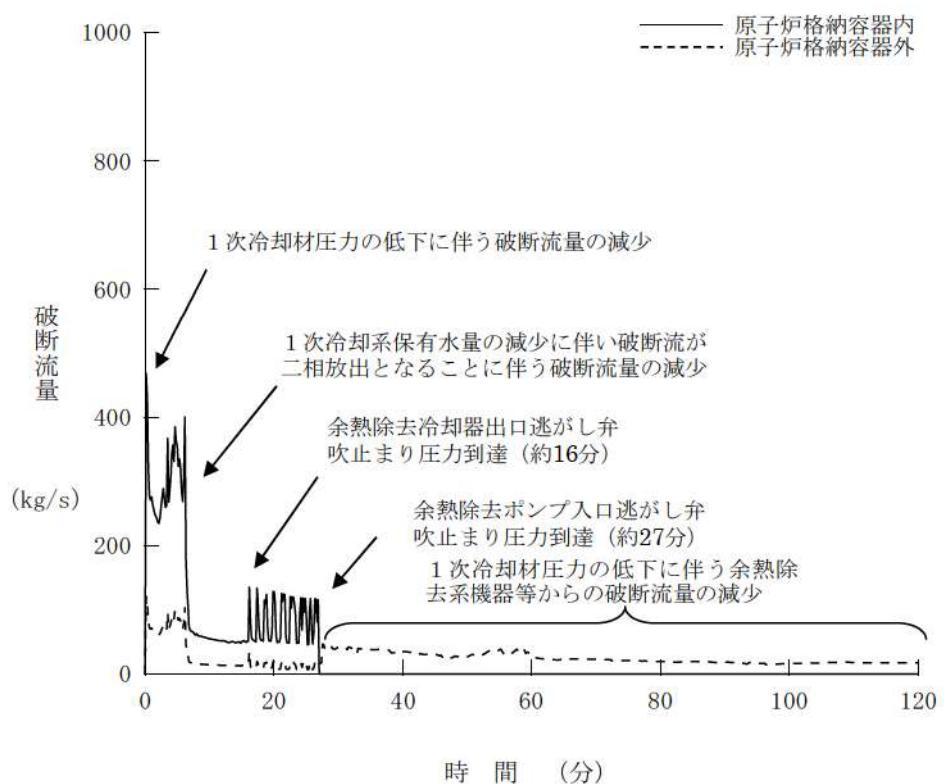


第7.1.8.17図 破断流量の推移（インターフェイスシステムLOCA）

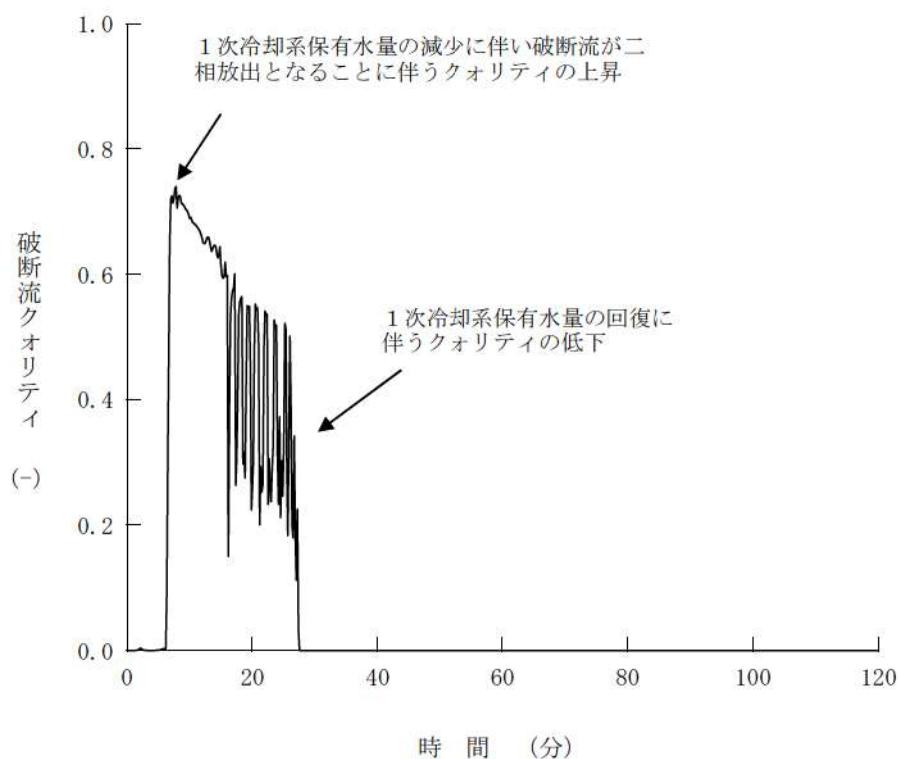


第7.1.8.18図 破断流クオリティの推移（インターフェイスシステムLOCA）

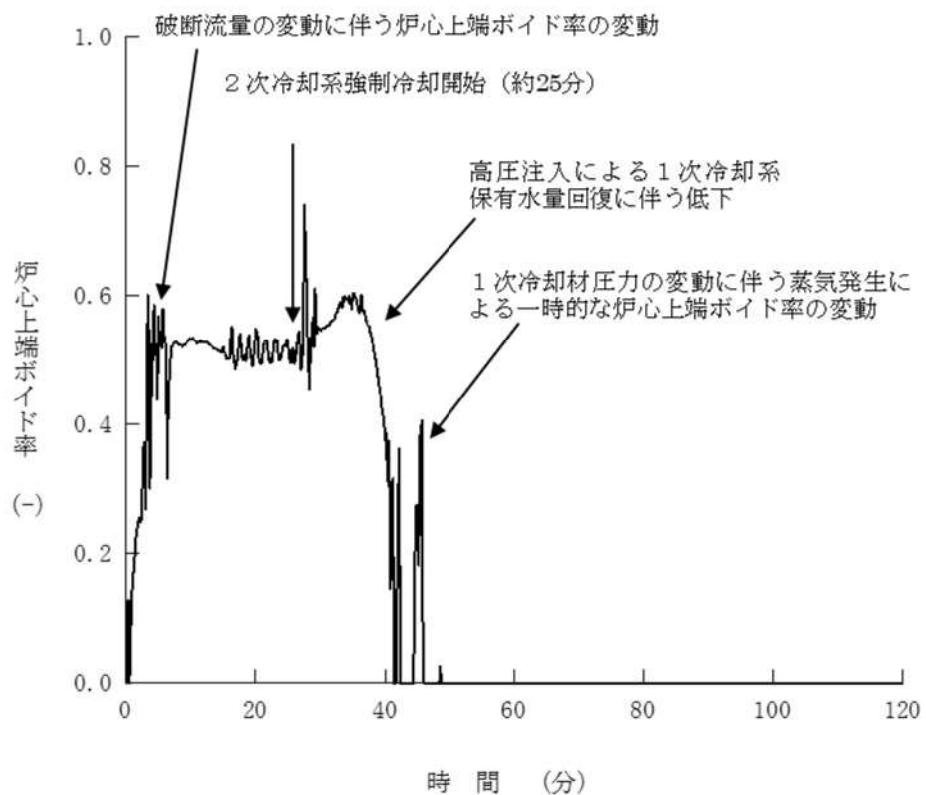


第 7.1.8.19 図 炉心上端ボイド率の推移（インターフェイスシステム LOCA）

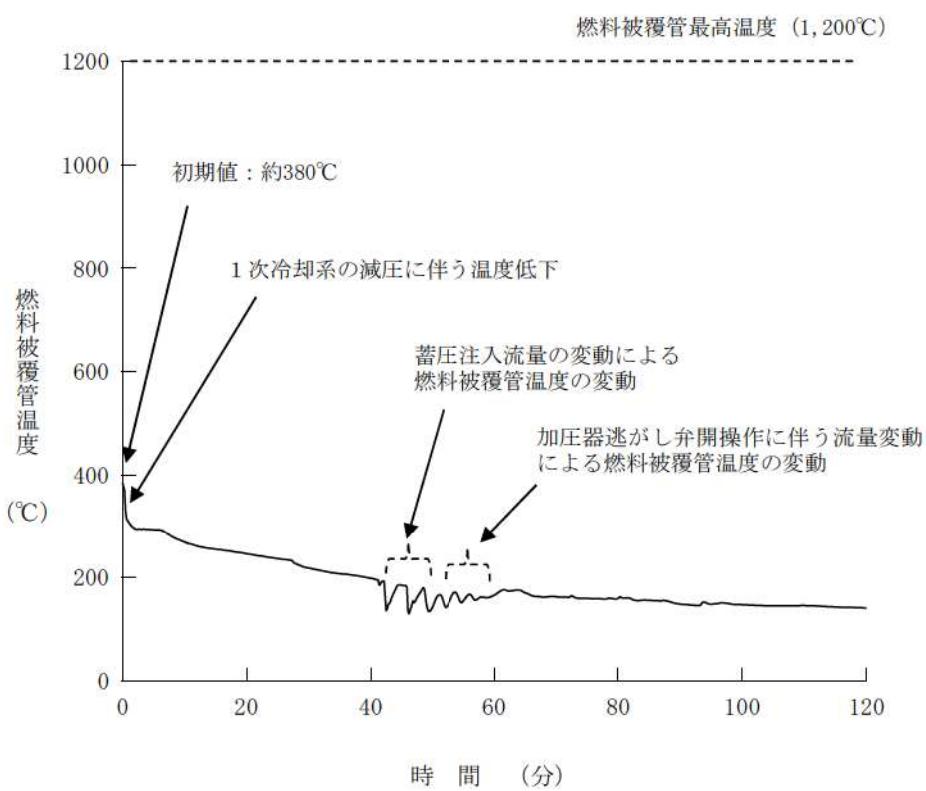


第 7.1.8.20 図 燃料被覆管温度の推移（インターフェイスシステム LOCA）

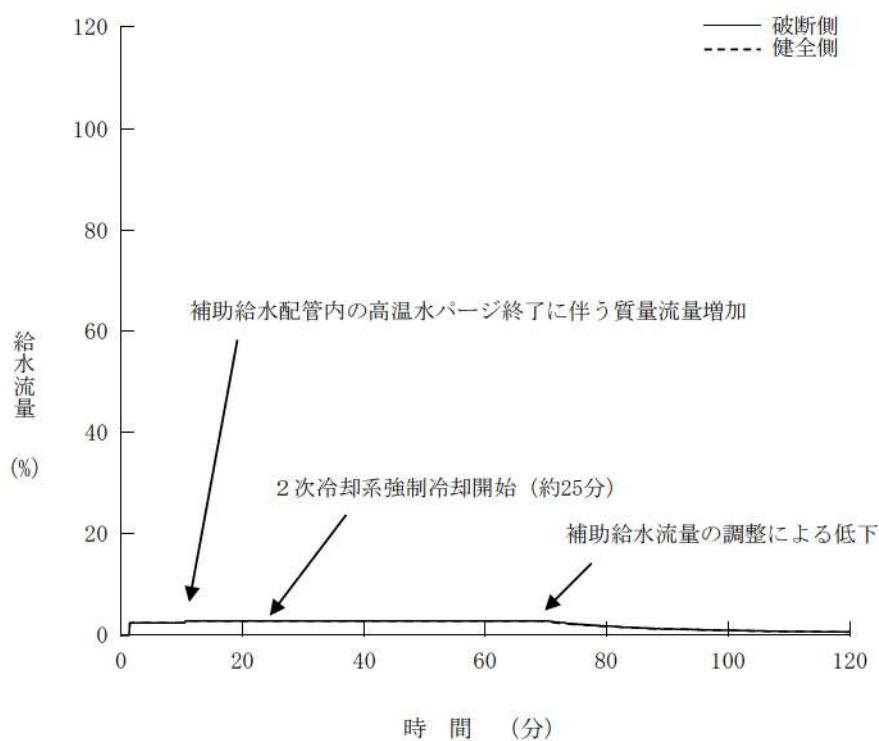


第 7.1.8.21 図 給水流量の推移 (インターフェイスシステム LOCA)

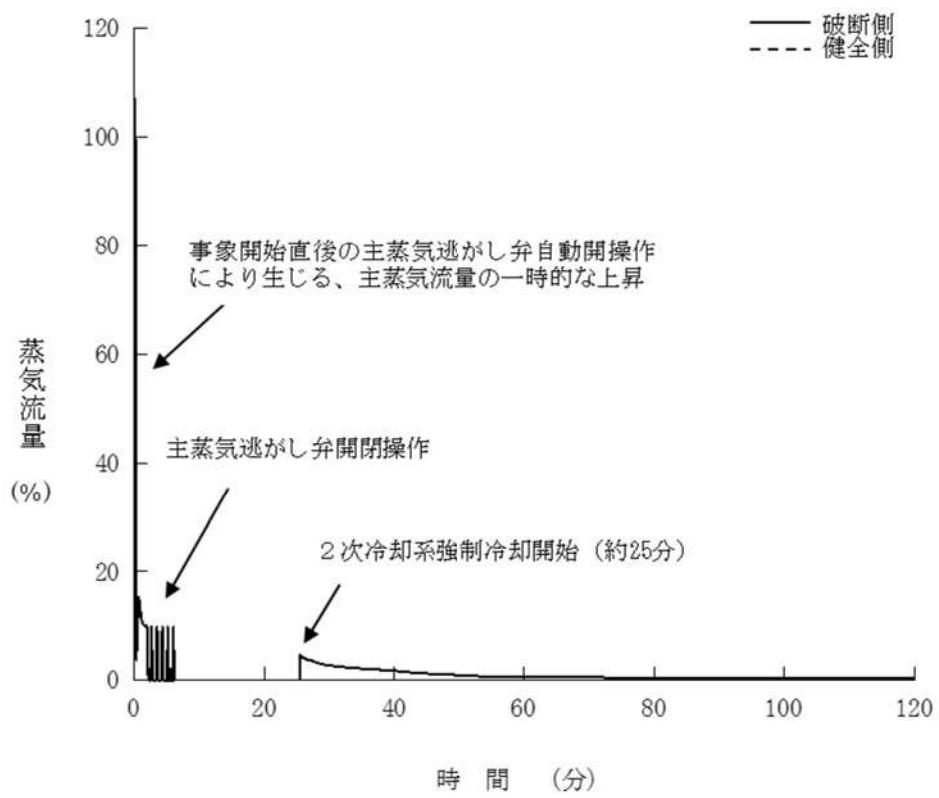


第 7.1.8.22 図 蒸気流量の推移 (インターフェイスシステム LOCA)

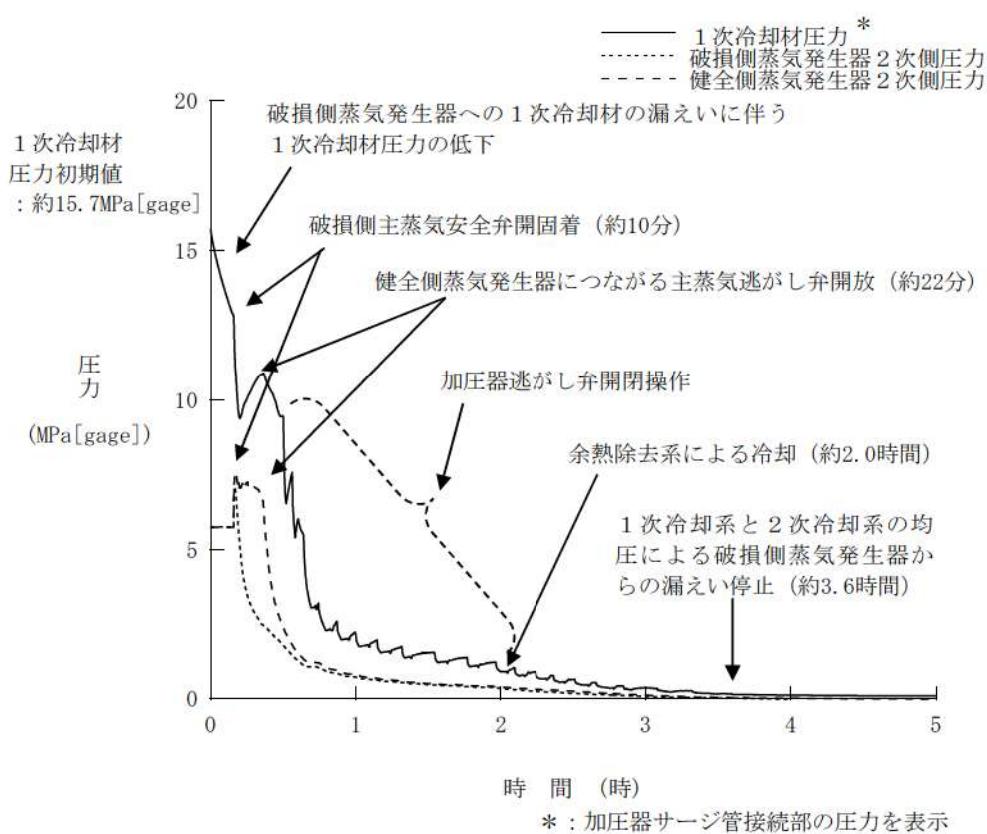


第 7.1.8.23 図 1, 2 次冷却系圧力の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

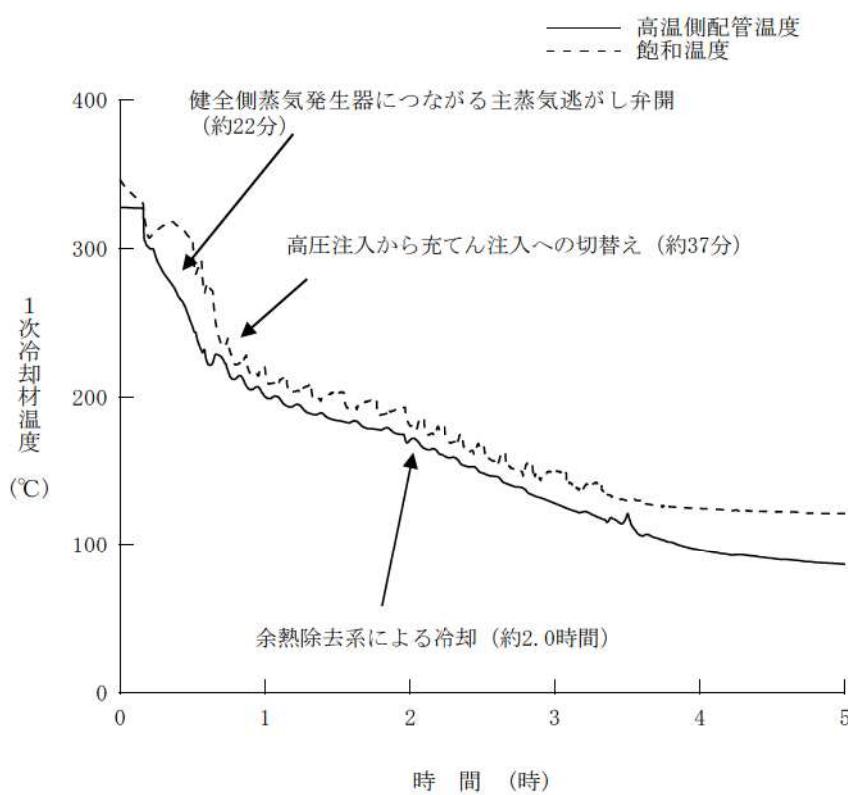


第 7.1.8.24 図 1 次冷却材温度の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

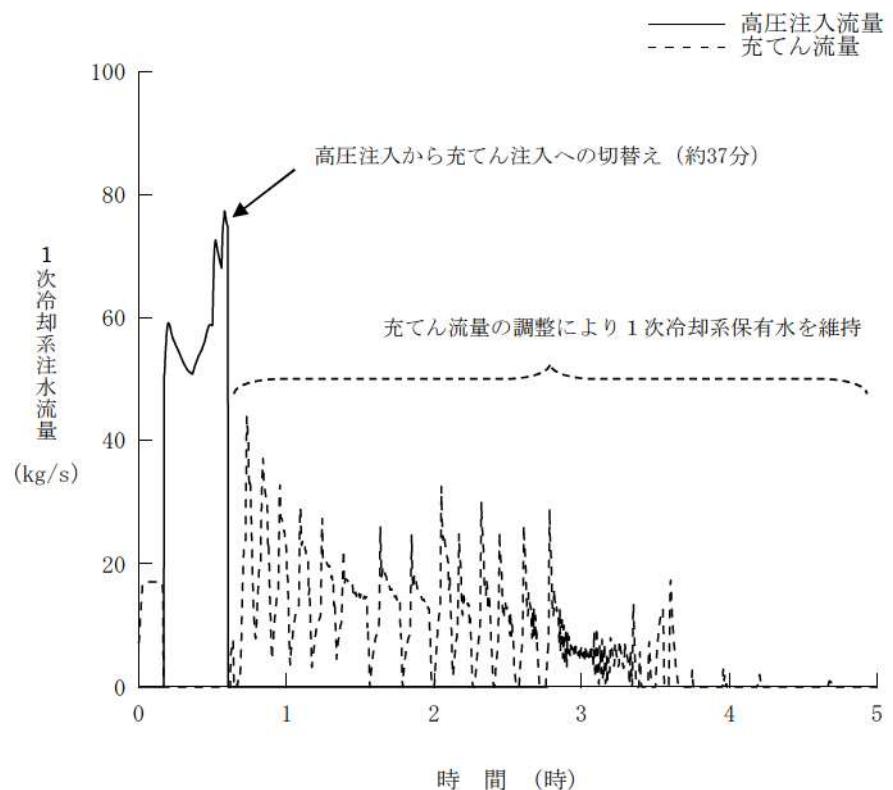


第 7.1.8.25 図 1 次冷却系注水流量の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

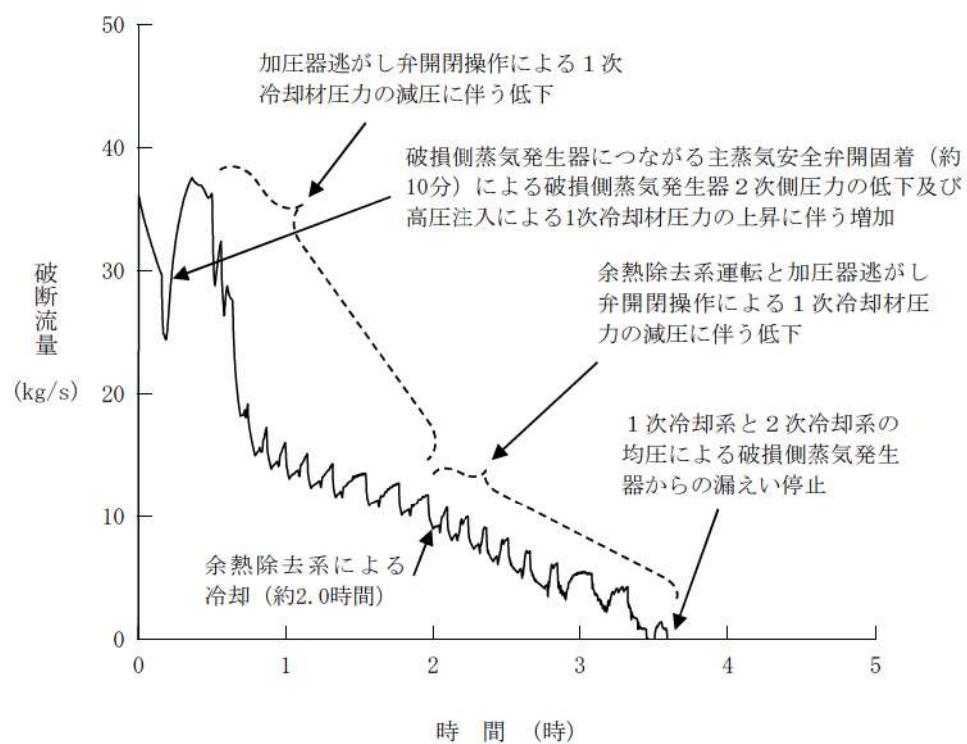


第 7.1.8.26 図 破断流量の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

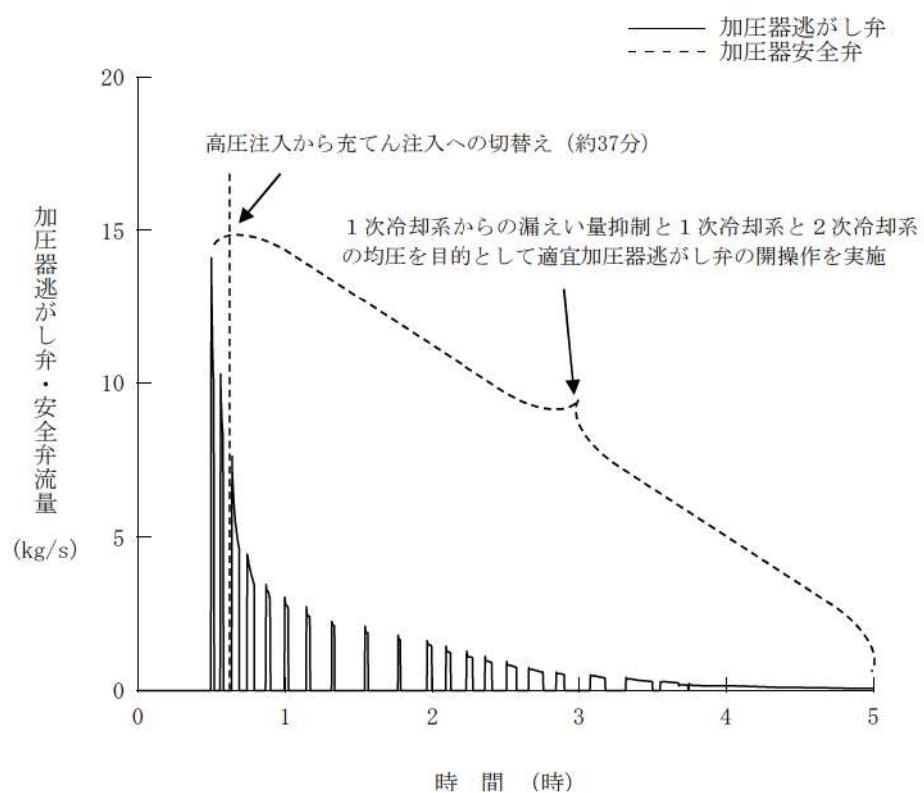


第7.1.8.27図 加圧器逃がし弁・安全弁流量の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

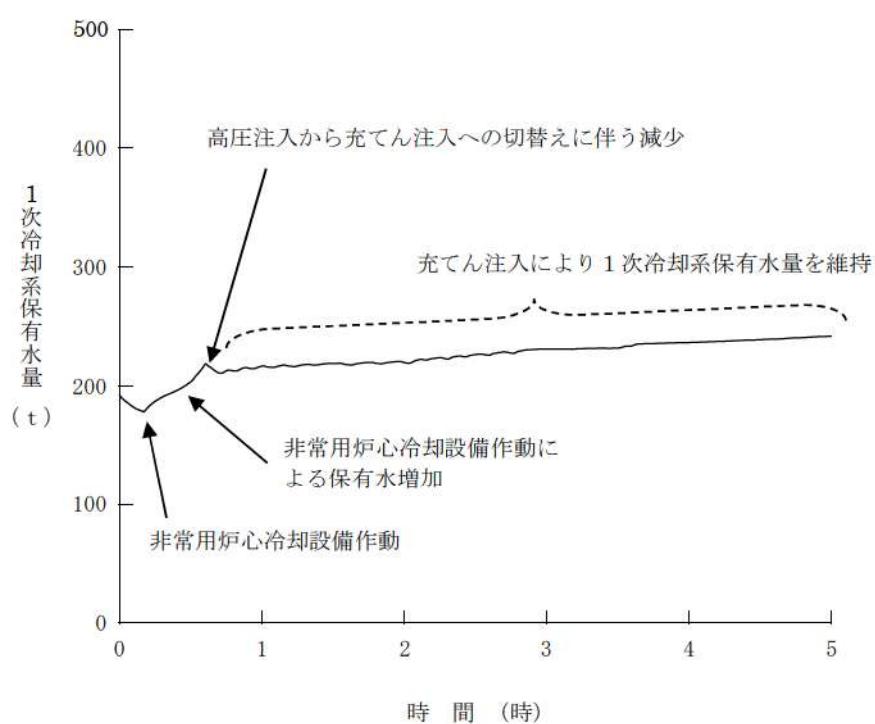


第7.1.8.28図 1次冷却系保有水量の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

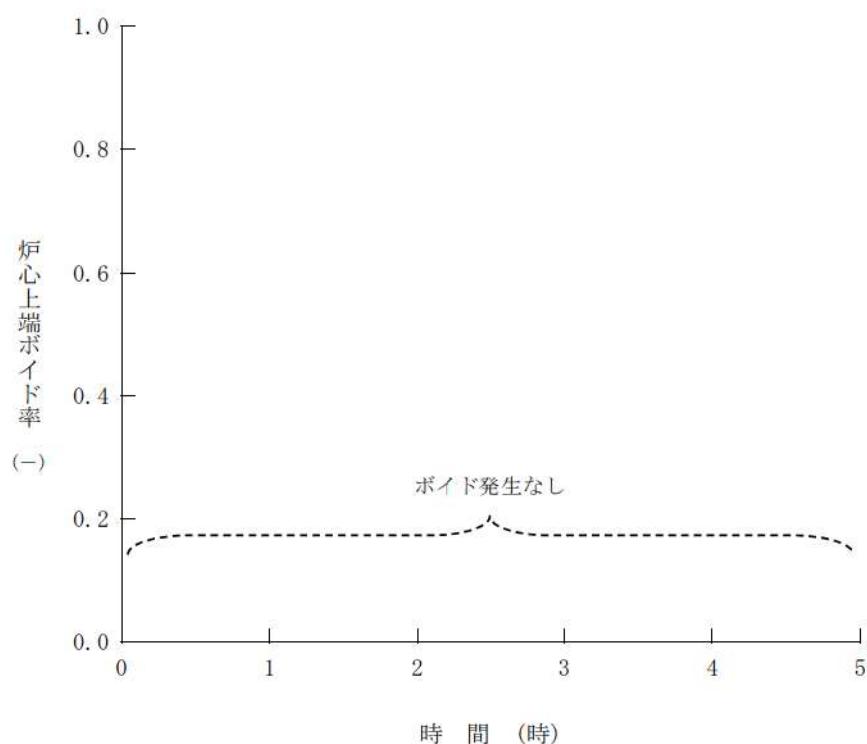


第 7.1.8.29 図 炉心上端ボイド率の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

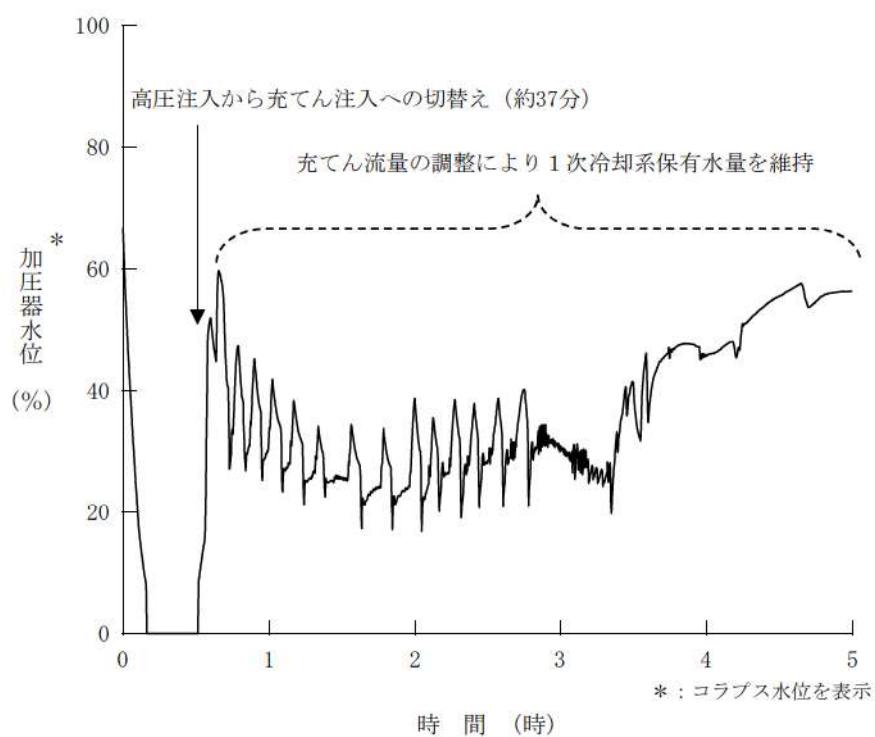


第 7.1.8.30 図 加圧器水位の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

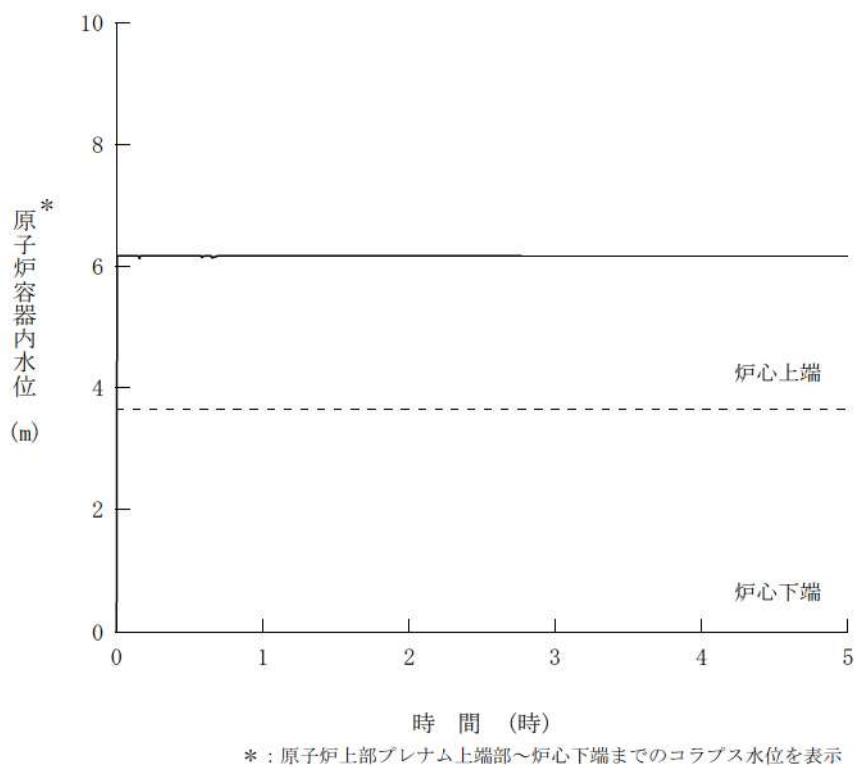


**第 7.1.8.31 図 原子炉容器内水位の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)**

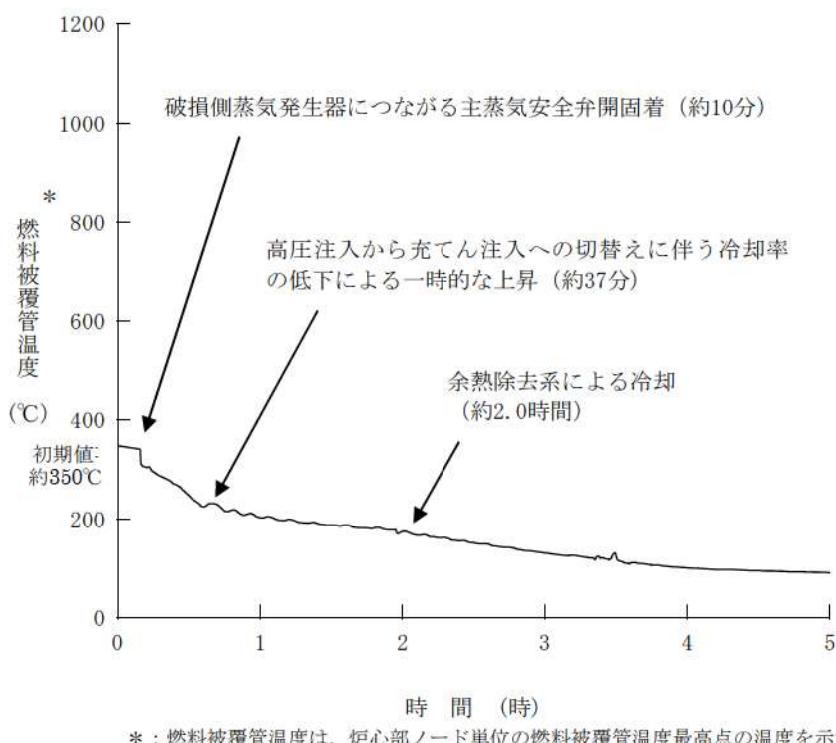


**第 7.1.8.32 図 燃料被覆管温度の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)**

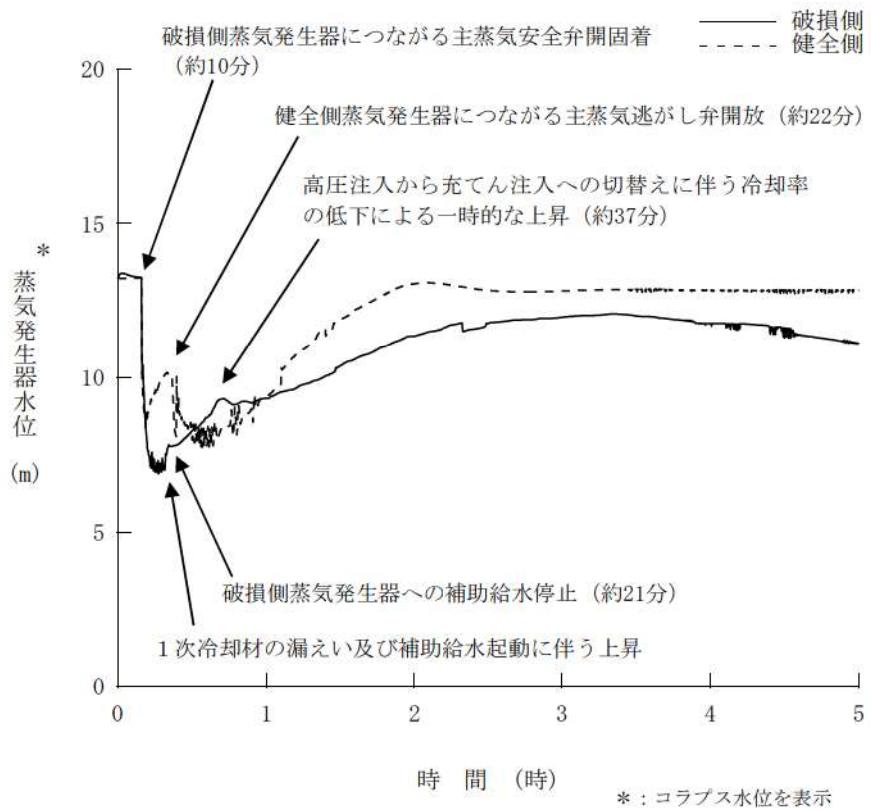


第 7.1.8.33 図 蒸気発生器水位の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

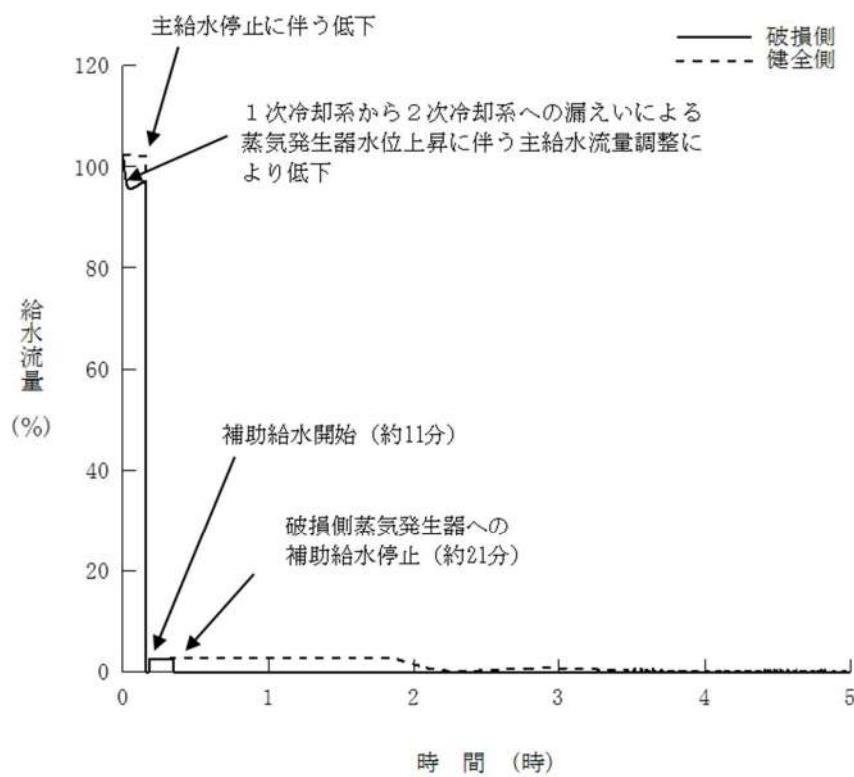

第 7.1.8.34 図 給水流量の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

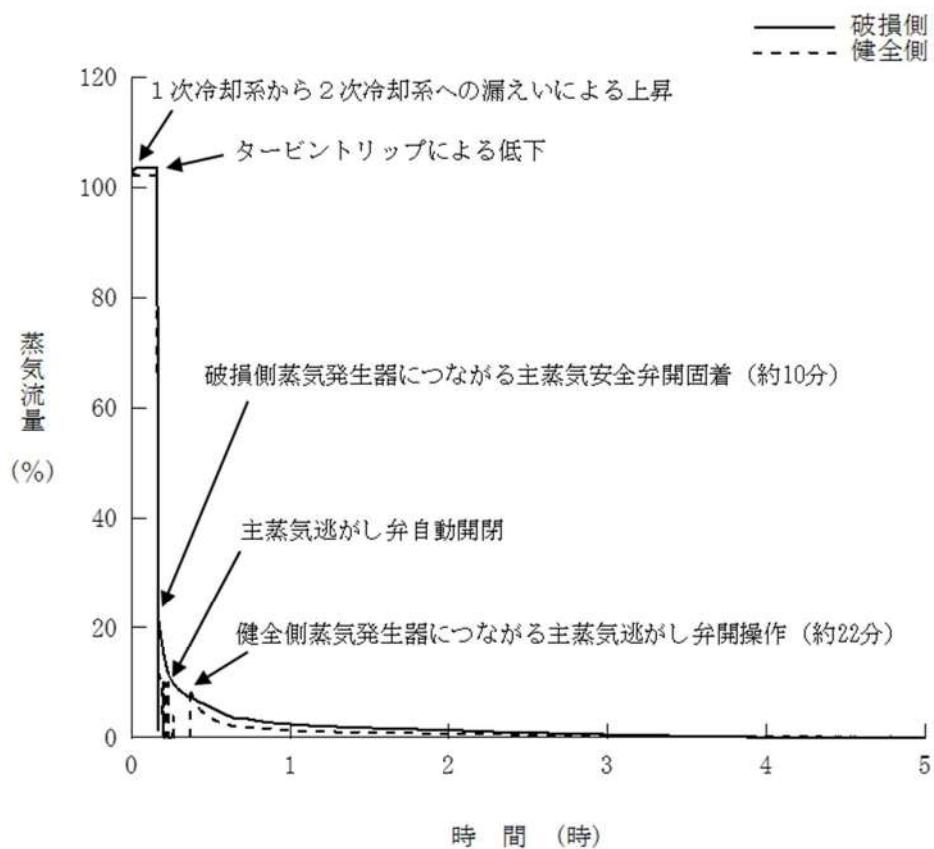


第 7.1.8.35 図 蒸気流量の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

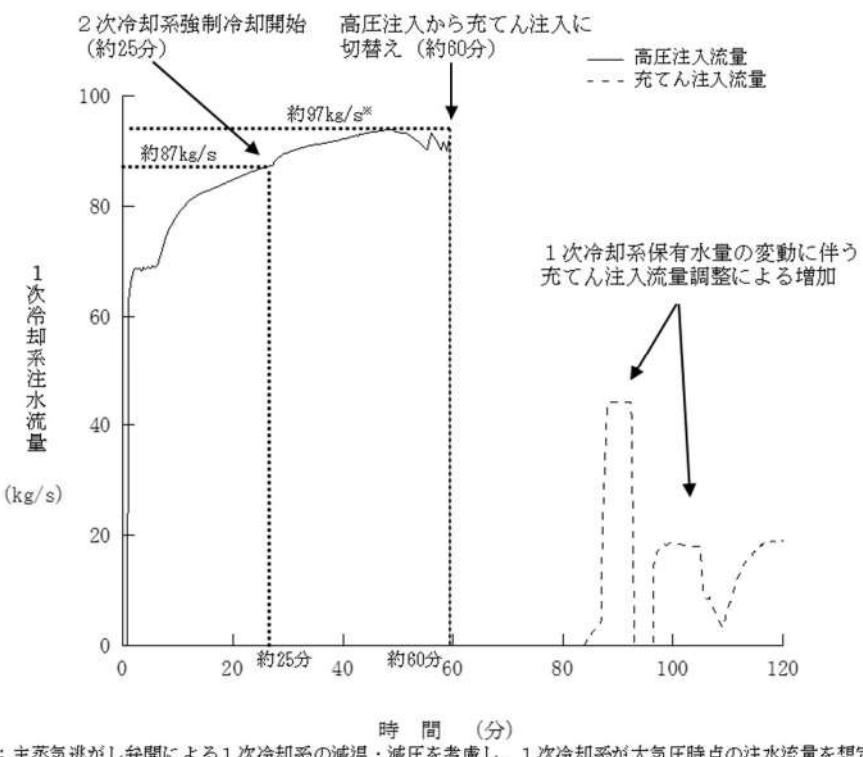

※：主蒸気逃がし弁開による1次冷却系の減温・減圧を考慮し、1次冷却系が大気圧時点の注水流量を想定

第 7.1.8.36 図 1次冷却系注水流量の推移
(インターフェイスシステム LOCA) (操作時間余裕確認)

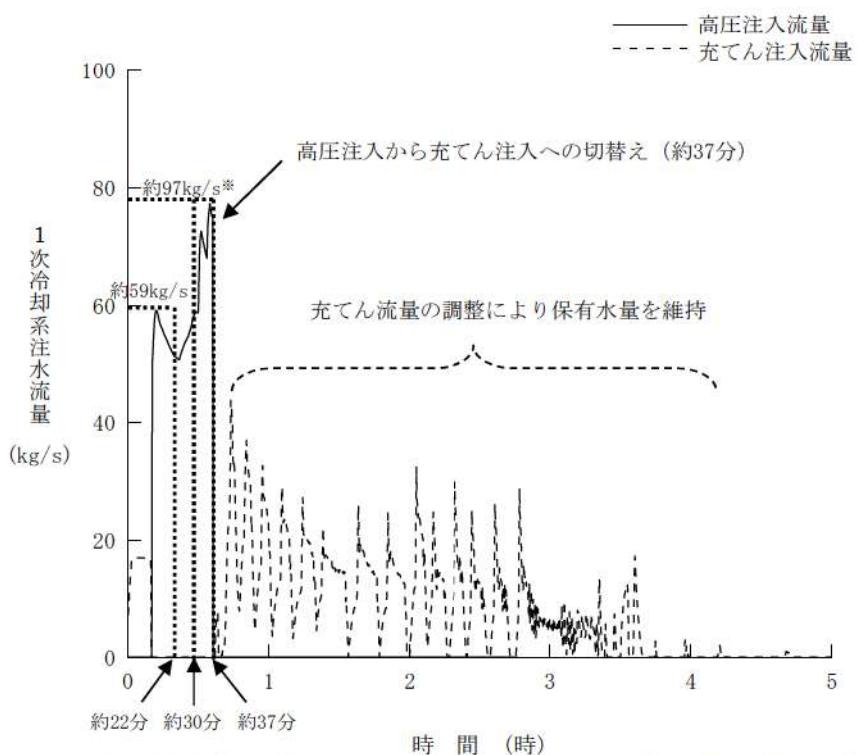

※：主蒸気逃がし弁開による1次冷却系の減温・減圧を考慮し、1次冷却系が大気圧時点の注水流量を想定

第 7.1.8.37 図 1次冷却系注水流量の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)
(操作時間余裕確認)

インターフェイスシステムLOCA時における高圧注入から
充てん注入への切替えについて

インターフェイスシステムLOCAにおいて破断規模が小さく1次冷却系がサブクール状態の場合には、1次冷却材圧力は高圧注入により保持されるので、1次冷却系からの放出流量を減少させるため、非常用炉心冷却設備停止条件を確認し条件が満足すれば高圧注入から充てん注入に切り替え、注入量を減少させて1次冷却系の減圧を促進させる手順としている。

また、非常用炉心冷却設備停止条件が満足されない場合においても、原子炉トリップ後1時間程度経過後には、崩壊熱レベル*が低くなつており充てん注入による炉心の除熱が可能であることから、燃料取替用水ピット保有水の消費を減らす目的で、高圧注入から充てん注入に切り替える手順としている。

※充てん注入により除熱可能な崩壊熱レベル

原子炉トリップ1時間後の崩壊熱レベルは炉心出力（定格比）約1.4%であり、低圧時の充てん流量（約□kg/s）により除熱可能な崩壊熱レベル約□%より低く、充てん注入による除熱が可能。

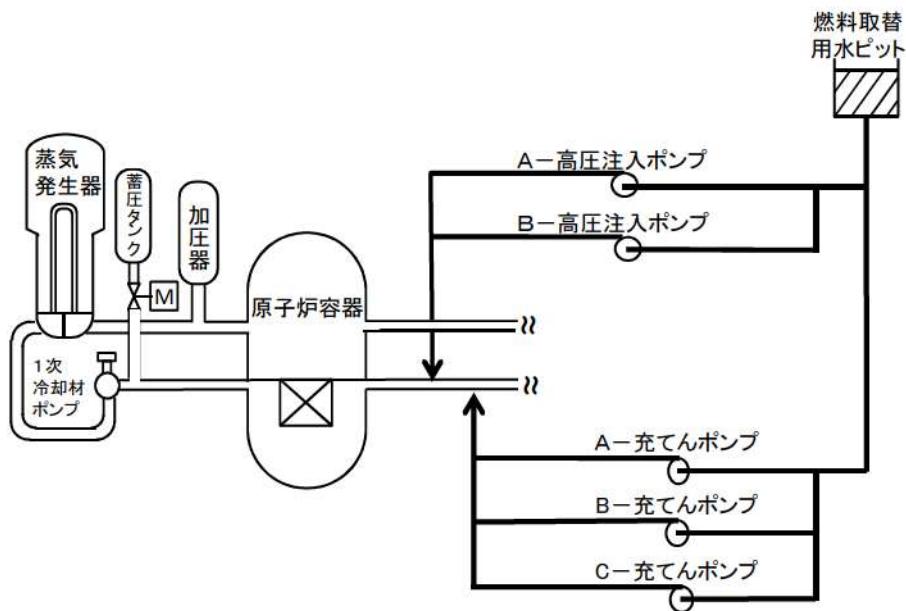


図 高圧注入と充てん流入ラインの系統概要

□枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

破損側SGの隔離操作を実施の際に補助給水の停止操作の妥当性について

1. 破損側SGへの補助給水を停止した場合の影響

SGTR発生時においては、健全側SGのみを用いた2次冷却系による炉心冷却及び1、2次冷却系の均圧操作による漏えい停止が可能であり、破損側SGへの補助給水を停止させることによる悪影響はないと考えている。

2. 破損側SGへの補助給水を停止しなかった場合の影響

仮に破損側SGへの補助給水を停止しなかった場合、1次冷却系からの漏えいの制御が困難なことからSG 2次側が満水に至る可能性がある。この場合、1次冷却系から2次冷却系へ漏えいした放射性物質のうち水に保持されやすい性質を持つ無機よう素が、気液分配を期待できない状態で外部へ放出されることによる被ばく上の影響が考えられる。

したがって、SGTR発生時においては周辺環境への被ばく低減の観点で、健全側SGを用いた1次冷却系の冷却・均圧操作を優先した上で、破損側SGが満水となるリスクを避けるために破損側SGへの補助給水を停止する手順としている。

3. 海外における知見

米国US-EPRや仏国EDFのSGTR時の手順を確認した結果、上記と同様に健全側SGでの冷却・減圧を優先した上で、破損側SGの補助給水を停止させる手順となっていることを確認している。

重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件
(格納容器バイパス)

重要事故シーケンス「インターフェイスシステム LOCA」における個別解析条件を第1表、「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」における個別解析条件を第2表に示す。

第1表 システム熱水力解析用データ
(格納容器バイパス (インターフェイスシステム LOCA))

名 称	数 値	解析上の取り扱い
(1) 原子炉保護設備 1) 「原子炉圧力低」 原子炉トリップ i 設定点	12.73MPa[gage]	設計値 (トリップ限界値)
ii 応答時間	2秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)
(2) 事象収束に重要な機器・操作関連 1) 「原子炉圧力異常低」非常用 炉心冷却設備作動 i 設定点	11.36MPa[gage]	設計値 (作動限界値)
ii 応答時間	2.0秒	最大値 (設計要求値)
iii 給水開始	非常用炉心冷却設備作動限界値到達 の25秒後(自動起動)	最大値 (設計要求値)
iv 基数	高圧注入ポンプ 2台	設計値
v 容量	最大注入特性 (第2図参照)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)
vi 停止条件	- サブクール度 40°C以上 - 加圧器水位 50%以上で安定又は 上昇中 - 1次冷却材圧力 (広域) が安定 又は上昇、かつ蓄圧タンク不動 作又は隔離中 - 蒸気発生器狭域水位下端以上又 は SG へ電動補助給水ポンプ 1 台の設計流量以上で注水中	} 運転員等操作条件
2) 補助給水ポンプ i 給水開始 (起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備作動限界値到達 の60秒後(自動起動)	最大値 (設計要求値)
ii 蒸気発生器水位の維持	狭域水位内	運転員等操作条件
iii 個数	電動 2台+ターピン動 1台	設計値
iv 容量	150m³/h (蒸気発生器 3基合計)	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)

名 称	数 値	解析上の取り扱い
3) 蓄圧タンク		
i 出口弁閉止	非常用炉心冷却設備停止条件の成立 又は1次冷却材圧力 0.6MPa[gage]到達	運転員等操作条件
ii 基数	3基 (1ループ当たり1基)	設計値
iii 保持圧力	4.04MPa[gage]	最低保持圧力
iv 保有水量	29.0m ³ (1基当たり)	最低保有水量
4) 充てんポンプ		
i 注入開始	非常用炉心冷却設備停止条件成立後	運転員等操作余裕の考え方
ii 個数	2台	設計値 (全3台中1台は待機)
iii 容量	160 m ³ /h 以下で、加圧器水位を維持するように調整	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)
iv 加圧器水位の維持	計測範囲内	運転員等操作条件
5) 主蒸気逃がし弁		
i 2次系強制冷却開始	SI信号発信後 25分	運転員等操作余裕の考え方
ii 個数	3個 (1ループ当たり1個)	設計値
iii 容量	定格主蒸気流量の10% (1個当たり)	設計値
6) 加圧器逃がし弁		
i 開閉操作開始	(1) 非常用炉心冷却設備停止条件成立前 サブクール度 60°C以上で開操作 サブクール度 40°C以下又は加圧器水位 50%以上で閉操作 (2) 非常用炉心冷却設備停止条件成立後の漏えい量抑制 サブクール度 20°C以上で開操作 サブクール度 10°C以下で閉操作	運転員等操作条件
ii 個数	1個	運転員等操作条件
iii 容量	95t/h (1個当たり)	設計値
7) 余熱除去系		
i 給水開始	余熱除去系接続条件 1次冷却材温度が177°C未満 1次冷却材圧力が2.7MPa[gage]以下	運転員等操作条件
ii 個数	1台	使用可能台数

名 称	数 値	解析上の取り扱い
8) 原子炉格納容器外の余熱除去 冷却器出口逃がし弁 i 吹止まり圧力	[REDACTED] MPa[gage]	設計値
9) 原子炉格納容器内の余熱除去 ポンプ入口逃がし弁 i 吹止まり圧力	[REDACTED] MPa[gage]	設計値
(3) 事故条件		
1) 破断箇所 (漏えい個所) i 原子炉格納容器内の余熱除去ポンプ入口逃がし弁	破断口径 (等価直径) 約 7.6cm (3 インチ)	設計値
ii 原子炉格納容器外の余熱除去冷却器出口逃がし弁	約 2.5cm (1 インチ)	設計値
iii 余熱除去系機器等	約 2.9cm (1.15 インチ)	評価値に対して余裕を考慮した値


[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

第2表 システム熱水力解析用データ
(格納容器バイパス (蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故))


名 称	数 値	解析上の取り扱い
(1) 原子炉保護設備		
1) 「過大温度ΔT高」		
原子炉トリップ		
i 設定点	1次冷却材平均温度等の関数 (第1図参照)	設計値 (トリップ限界値)
ii 応答時間	6秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)
2) 「原子炉圧力低」		
原子炉トリップ		
i 設定点	12.73MPa [gage]	設計値 (トリップ限界値)
ii 応答時間	2秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)
(2) 事象収束に重要な機器・操作関連		
1) 「原子炉圧力低と加圧器水位低の一一致」非常用炉心冷却設備作動		
i 設定点	12.04MPa [gage] (圧力) 水位検出器下端水位 (水位)	設計値 (作動限界値)
ii 応答時間	2.0秒	最大値 (設計要求値)
iii 給水開始 (起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備作動限界値到達の25秒後(自動起動)	最大値 (設計要求値)
iv 基数	高圧注入ポンプ 2台	設計値
v 容量	最大注入特性 (第2図参照)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)
vi 停止条件	- サブクール度 40°C以上 - 加圧器水位 50%以上で安定又は上昇中 - 1次冷却材圧力 (広域) が安定又は上昇、かつ蓄圧タンク不動作又は隔離中 - 健全側の蒸気発生器狭域水位下端以上又は健全側蒸気発生器への電動補助給水ポンプ 1台の設計流量以上で注水中	運転員等操作条件

名 称	数 値	解析上の取り扱い
2) 補助給水ポンプ		
i 給水開始 (起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備作動限界値到達の 60 秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)
ii 蒸気発生器水位の維持	狭域水位内	運転員等操作条件
iii 個数	電動 2 台+タービン動 1 台	設計値
iv 容量	150m ³ /h (蒸気発生器 3 基合計) (破損蒸気発生器隔離前)	最小値(設計値に余裕を考慮した値)
3) 破損側蒸気発生器隔離操作		
i 隔離操作開始	原子炉トリップ後 10 分で開始し、約 2 分で完了	運転員等操作余裕の考え方
ii 隔離操作対象	(1) 破損蒸気発生器への補助給水停止 (2) 破損蒸気発生器につながるタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気元弁閉止 (3) 破損蒸気発生器につながる主蒸気隔離弁閉止	運転員等操作条件
4) 充てんポンプ		
i 注入開始	非常用炉心冷却設備停止条件成立後 2 分	運転員等操作余裕の考え方
ii 個数	2 台	設計値
iii 容量	160 m ³ /h 以下で、加圧器水位を維持するように調整	最大値(設計値に余裕を考慮した値)
iv 加圧器水位の維持	計測範囲内	運転員等操作条件
5) 主蒸気逃がし弁		
i 2 次系強制冷却開始	破損側蒸気発生器隔離操作完了後 1 分	運転員等操作余裕の考え方
ii 個数	2 個(健全側 1 ループ当たり 1 個)	運転員等操作条件
iii 容量	定格主蒸気流量の 10% (1 個当たり) (定格運転時)	設計値
6) 加圧器逃がし弁		
i 開閉操作開始	(1) 非常用炉心冷却設備停止条件成立前 サブクール度 60°C 以上で開操作 サブクール度 40°C 以下又は加圧器水位 50% 以上で閉操作 (2) 非常用炉心冷却設備停止条件成立後の漏えい量抑制 サブクール度 20°C 以上で開操作 サブクール度 10°C 以下で閉操作	運転員等操作条件

名 称	数 値	解析上の取り扱い
ii 個数	1個	運転員等操作条件
iii 容量	95t/h (1個当たり)	設計値
7)余熱除去系 i 冷却開始	余熱除去系接続条件 1次冷却材温度が177°C未満 1次冷却材圧力が2.7MPa[gage]以下	運転員等操作条件
ii 個数	2台	設計値
iii 容量	681 m³/h (1基当たり) 以下で低温停止状態に向けて冷却するように調整	設計値
(3) 事故条件 1) 蒸気発生器伝熱管破損 2) 破損側蒸気発生器の隔離失敗	蒸気発生器の伝熱管1本の両端破断 主蒸気安全弁1個の開固着	事故想定 事故想定

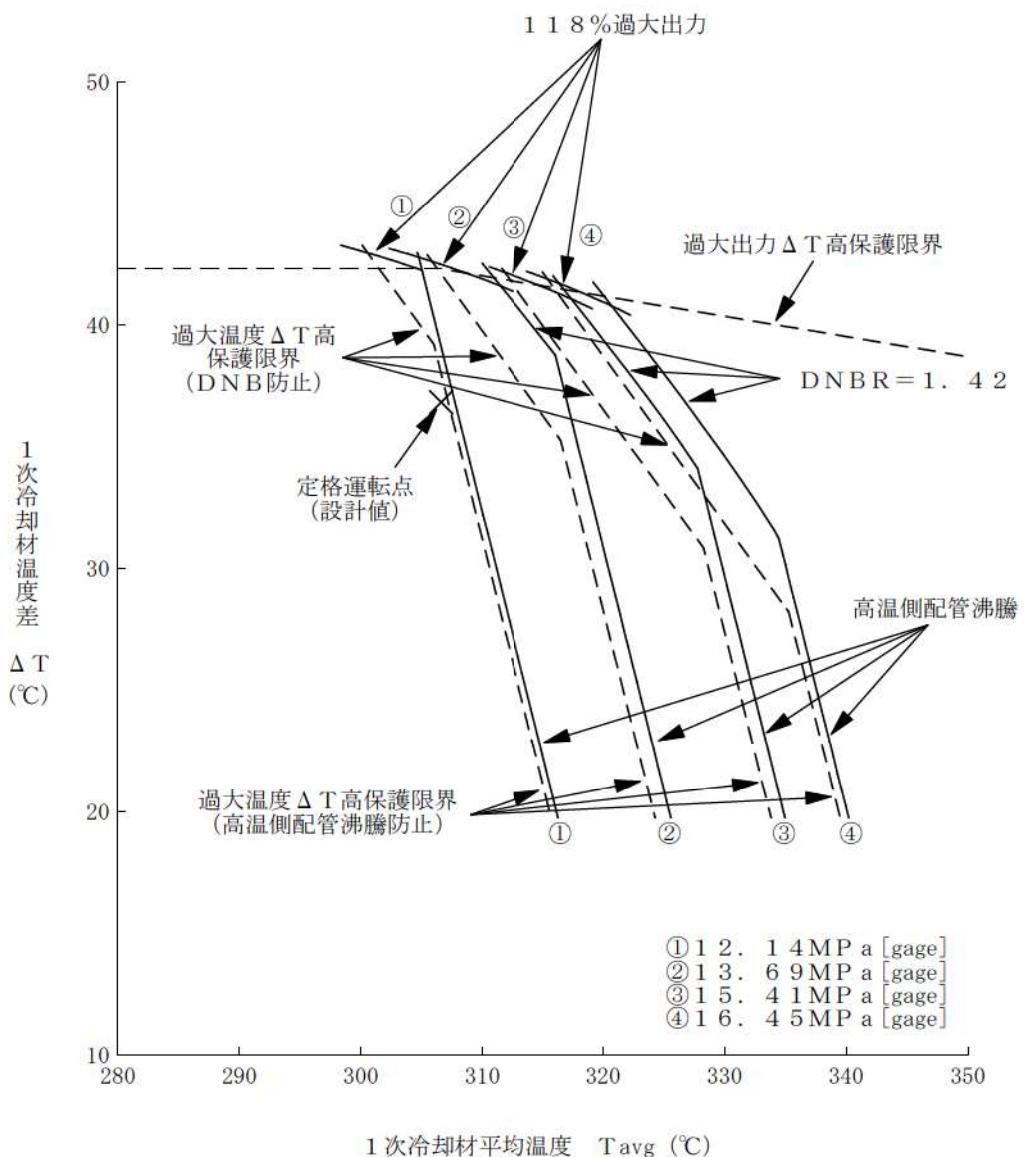

第1図 過大温度 ΔT 高及び過大出力 ΔT 高による保護限界図（代表例）

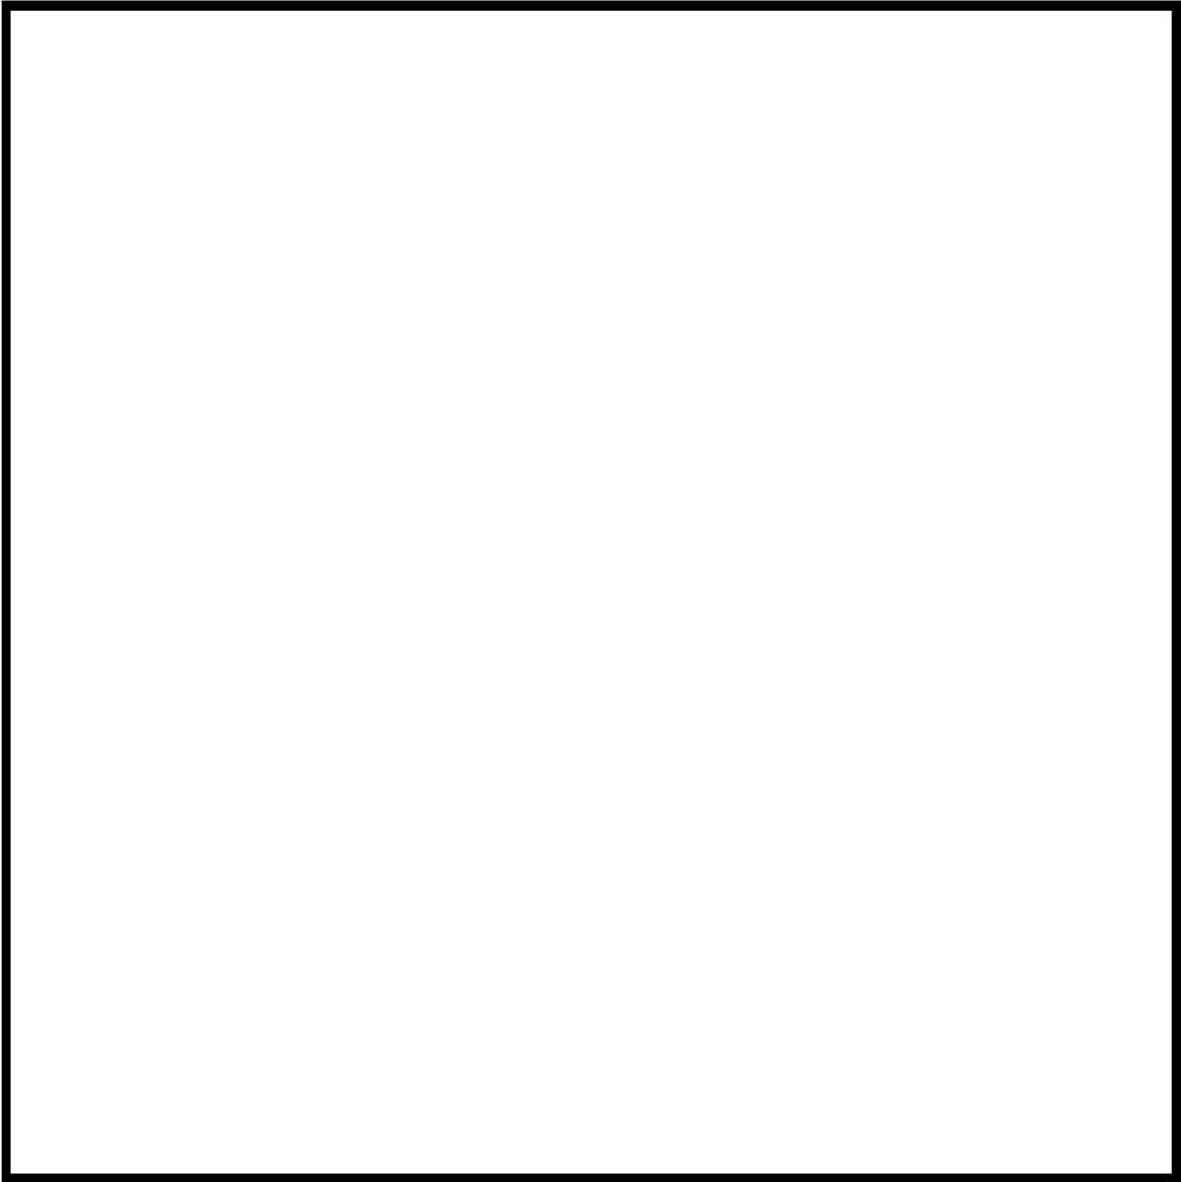

第2図 高圧注入ポンプの最大注入流量（2台運転時）

[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

インターフェイスシステム LOCA 発生時の余熱除去系統の破断箇所
及び破断面積について

1. 事象発生を想定する系統と発生原因について

泊3号炉において、インターフェイスシステム LOCA（以下、「ISLOCA」という。）が想定される系統と発生原因について、以下のとおり検討を行った。

1.1 事象発生を想定する系統の設定

泊3号炉の主要系統のうち、1次冷却系統と物理的に配管が接続された状態にある系統であって、低圧設計であり、運転時の破損想定によって格納容器外への冷却材の漏えいを引き起こすものとしては、余熱除去系統（低圧注入系と一部兼用）及び化学体積制御系統がある。

このうち、化学体積制御系統については、通常運転状態においても使用されるものであり、原子炉格納容器内の抽出オリフィスによって減圧されていること、漏えいが生じた場合にも加圧器水位低下に伴う自動抽出隔離（直列3弁）がかかること、及び破損に伴い系統が機能喪失した場合にも非常用炉心冷却系による事象収束に期待できることから、炉心損傷に至ることはない。（図1参照）

一方、余熱除去系統については、1次冷却系統が低圧状態での使用を前提としており、後述のとおり、入口部にあっては、通常運転状態では閉止している電動隔離弁を直列に2台設置、出口部にあっては、逆止弁を直列に3台設置する等して信頼性を高めているものの、隔離弁等の誤開、故障等により、運転中に当該系統が高圧状態となって破損した場合には、当該系統が非常用炉心冷却系の一部を構成することもあり、早期の緩和手段を講じなければ、原子炉格納容器外への1次冷却材の流出が継続し、炉心損傷に至る可能性がある。（図2参照）

以上のことから、ISLOCAを想定する系統として余熱除去系統を選定した。

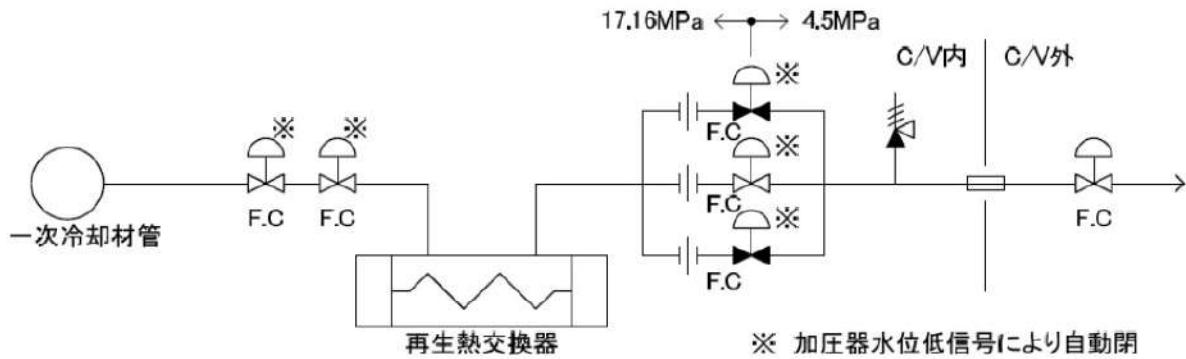


図1 泊3号炉 化学体積制御系統概略図

1.2 破断発生原因の想定について

余熱除去系統における ISLOCA の発生原因としては、以下の①から③に示すとおりの 3 つの原因が考えられる。また、余熱除去系統の概略図を図 2 に示す。

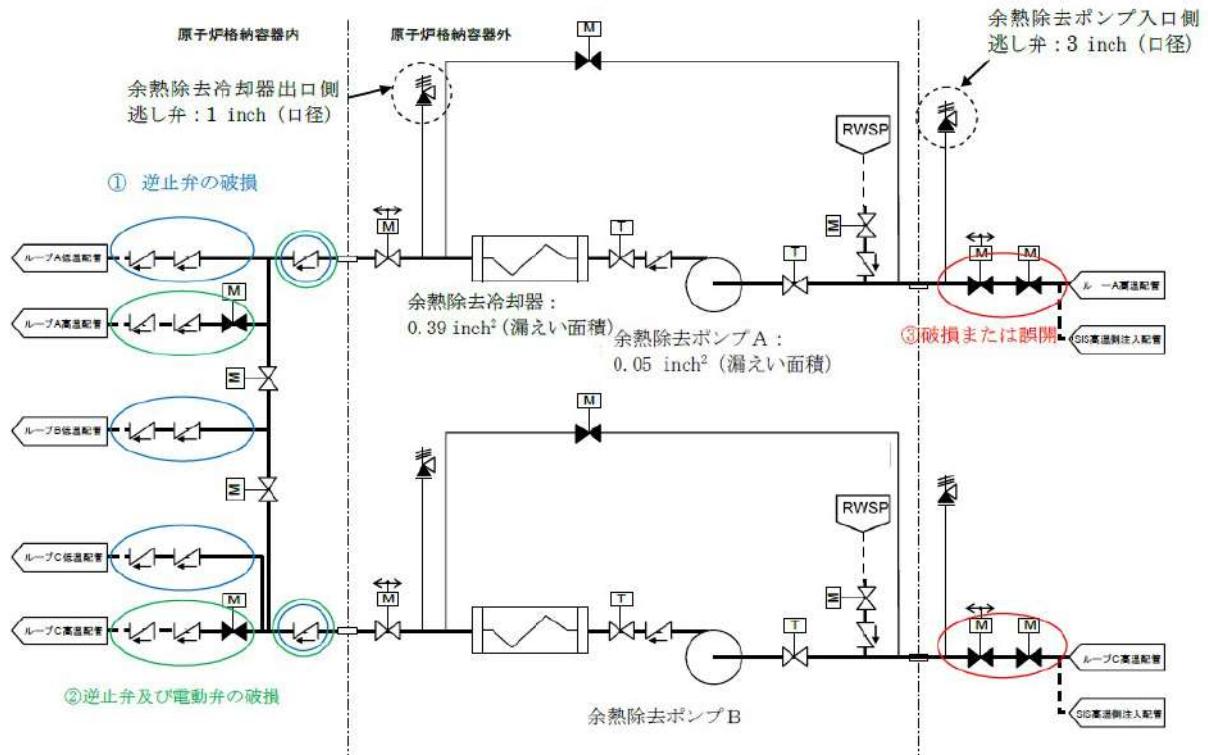


図2 泊3号炉 余熱除去系統概略図

ケース①：低温側配管注入ライン上の逆止弁が直列 3 台とも破損する。

ケース②：高温側配管注入ラインの逆止弁が直列 3 台とも破損し、加えて余熱除去系高温側配管注入ライン弁も破損する。

ケース③：余熱除去系入口第 1 隔離弁及び第 2 隔離弁の破損あるいは誤開が発生する。

ケース①及び②の場合、余熱除去系出口弁は高圧設計であるとともに通常時開であり、事象発生時に 1 次冷却系の圧力の影響を受けないことから故障の可能性は低いと考えられる。したがって、中央制御室からの閉操作により事象は収束すると考えられる。

ケース③の場合にも、余熱除去系入口隔離弁の誤開であれば、直列に 2 台設置されている電動弁を中央制御室からの閉操作により隔離することが可能と考えられるが、本事象においては、余熱除去系入口隔離弁が 2 台とも開状態となり、さらに中央制御室からの閉操作が不可能となった場合を想定する。

ケース③の場合、設計仕様以上の高温・高圧の 1 次冷却系統の水が余熱除去系統に流入し、機器が破損し漏えいが発生することが想定される。

想定する漏えい箇所については、余熱除去ポンプ入口逃がし弁及び余熱除去冷却器出口逃がし弁の作動による流出並びに余熱除去系機器等の破損による漏えいを想定する。

[余熱除去系機器の漏えい想定]

- ・余熱除去ポンプ：メカニカルシール部
- ・余熱除去冷却器：ガスケット部
- ・余熱除去系弁：グランド部

本想定では、1 次冷却系の圧力を余熱除去系統の逃がし弁作動圧力以下まで減圧して漏えいを抑制し、最終的には余熱除去ポンプ入口に設置されたツインパワー弁を現場で閉止することで余熱除去系の隔離を行う必要があるため、運転員の作業性の観点から最も厳しくなる想定である。ケース③における余熱除去系統の漏えい箇所の想定及び隔離後の漏えい箇所の想定についてそれぞれ図 3、図 4 に示す。

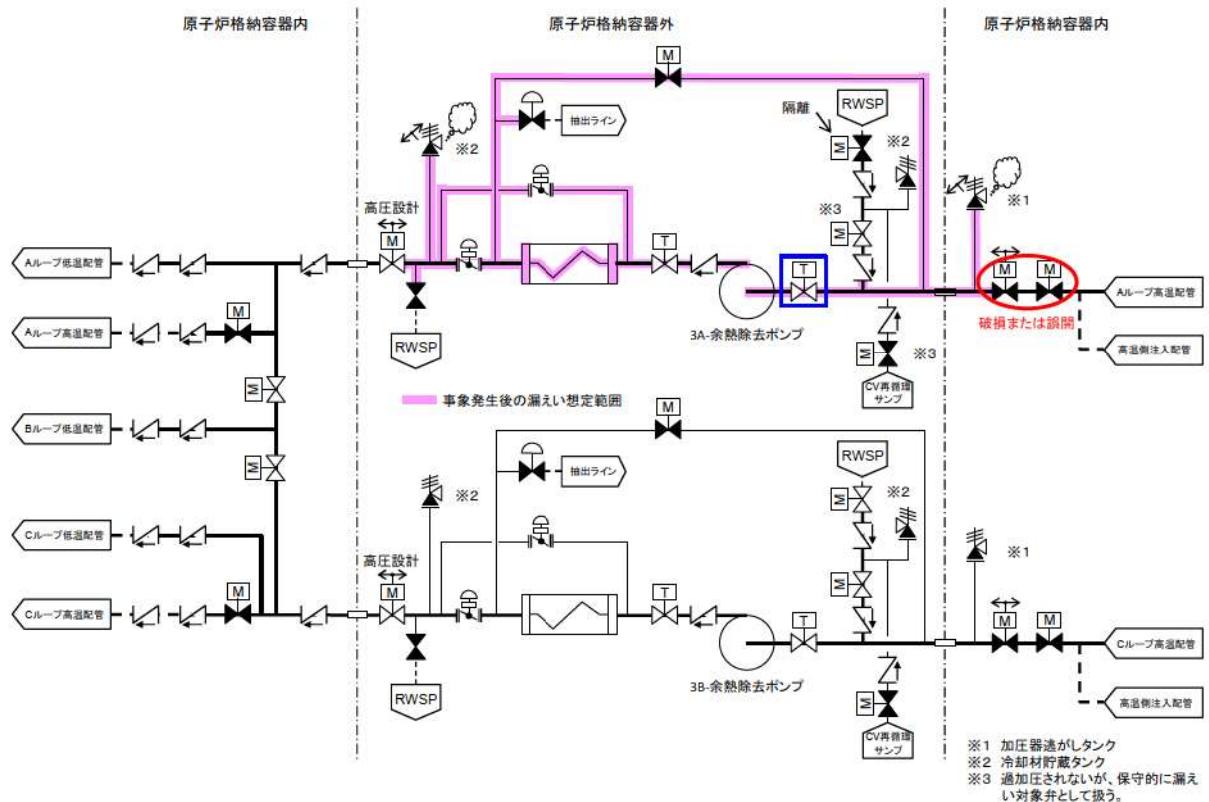


図3 泊3号炉 余熱除去系統概略図（ケース③における漏えい想定範囲）

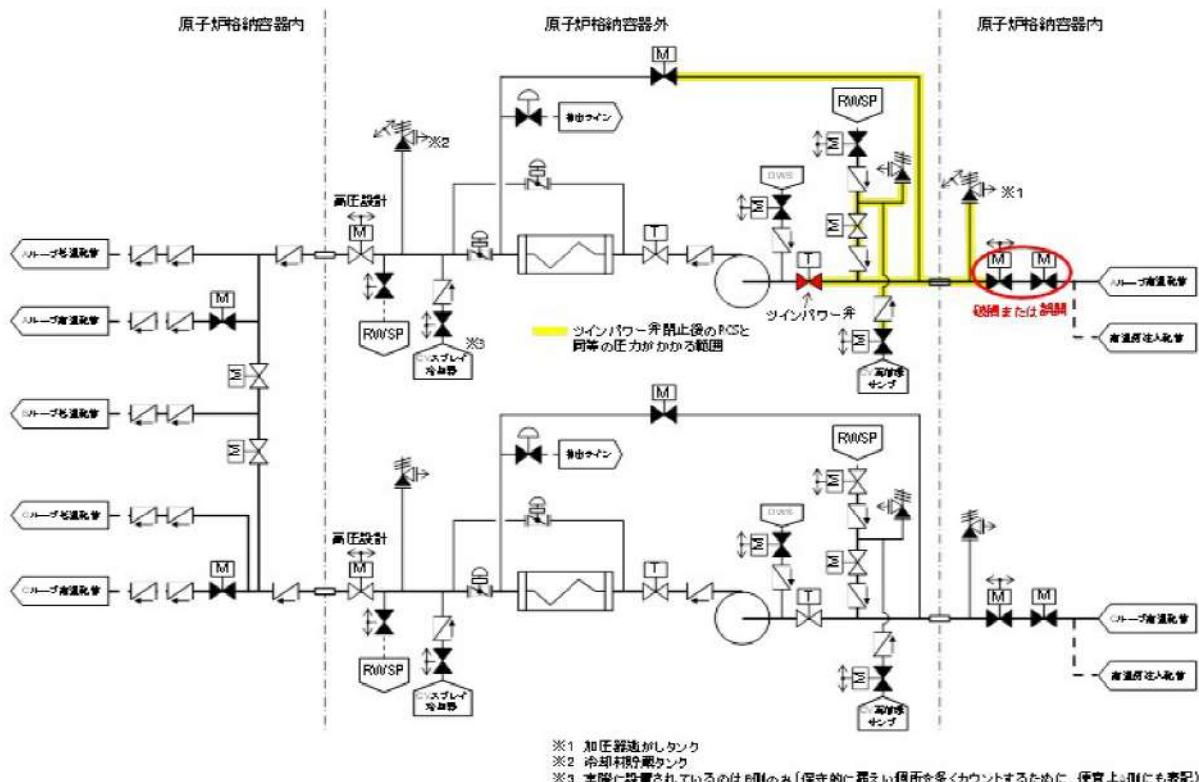


図4 泊3号炉 余熱除去系統概略図（ケース③における隔離後の漏えい想定範囲）

2. 実機における余熱除去系統の破断箇所及び破断面積の評価

泊3号炉において、ISLOCA発生時に想定される余熱除去系統の破断箇所及び破断面積について、実機の系統構成及び各機器の特徴を踏まえて以下のとおり評価した。

2.1 余熱除去系統の圧力挙動

通常運転中、高温・高圧の1次冷却系統と常温・低圧の余熱除去系統は、余熱除去系入口第1隔離弁及び第2隔離弁の2個の電動仕切弁で隔離されている。評価においては、事象終息の観点で最も厳しいと想定される2個の隔離弁の同時開事象を想定する。

一般に、大きな圧力差のある系統間が隔離弁の誤開放等により突然連通した場合、低圧側の系統に大きな水撃力が発生することが知られている。特に、低圧側の系統に気相部が存在する場合、圧力波の共振が発生し、大きな水撃力が発生する場合があるが、余熱除去系統は満水状態で運転待機状態にあるため、その懸念はない。

一方、満水状態であったとしても、隔離弁が急激な開動作（以下、「急開」という。）となる場合は大きな水撃力が発生するが、緩やかな開動作であれば管内で生じる水撃力も緩やかとなり、また、後述するとおり圧力波の共振による大きな水撃力も発生せず、圧力がバランスするまで低圧系統が加圧される。（参考資料－1参照）

2個の余熱除去系統の入口隔離弁は、電動仕切弁であり、駆動機構にねじ構造やギアボックス等があるため、機械的要因では急開とはなり難い。また、両弁の電動での開弁速度は、第1弁が約□秒（全ストローク□mm）、第2弁が約□秒（全ストローク□mm）となっており、電気的要因では急開とならないことから、誤開を想定した場合、水撃事象が発生するような急開とならない。なお、2個の隔離弁の動作信号回路は独立しており、電気的、機械的な共通要因で同時に開動作するおそれはない。

文献^{*1}によると、配管端に設置された弁の急開、急閉（急激な閉動作）により管内で圧力波の共振が発生するのは、弁の開放時間もしくは閉鎖時

■枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

間 (T) が、圧力波が長さ (L) の管路内を往復するのに要する時間 (μ) より短い場合であるとされている。

$$\theta = \frac{T}{\mu} \leq 1$$

$$\mu = \frac{2L}{\alpha}$$

θ : 弁の時間定数

T : 弁の開放時間もしくは閉鎖時間 (s)

μ : 管路内を圧力が往復する時間 (s)

L : 配管長 (m)

α : 圧力波の伝播速度 (m/s)

*1. 水撃作用と圧力脈動 [改訂版] 第2編「水撃作用」(財原子力中央研究所 元特任研究員 秋元徳三)

ここで α は管路内の流体を伝わる圧力波の伝播速度であり、音速とみなすことができ、配管長 (L) を実機の余熱除去系統配管の配管長^{*2}を基に保守的に 200m^{*3} とし、水の音速 (α) を 1,500m/s^{*4} とすると、管路内を圧力波が往復する時間 (μ) は約 0.27 秒となる。即ち、弁開放時間 (T) を 0.1 秒とすると圧力波が共振することになり、一方、10 秒とすると圧力波の共振は生じないこととなる。

*2. 余熱除去系統の入口側隔離弁から出口側逃がし弁までの間隔：約 101m

*3. 配管長を実機より長く設定することは相対的に弁の開放時間を短く評価することになり、圧力波の共振の発生条件に対し保守的となる。

*4. 「新編流体の力学 中山泰喜著」より水の音速は下式で示される。また、圧力 15MPa 一定条件での温度と水（音速、密度、体積弾性係数）との関係を図 5 に示す。

$$\alpha = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$$

K : 水の体積弾性係数 (MPa)

ρ : 水の密度 (kg/m³)

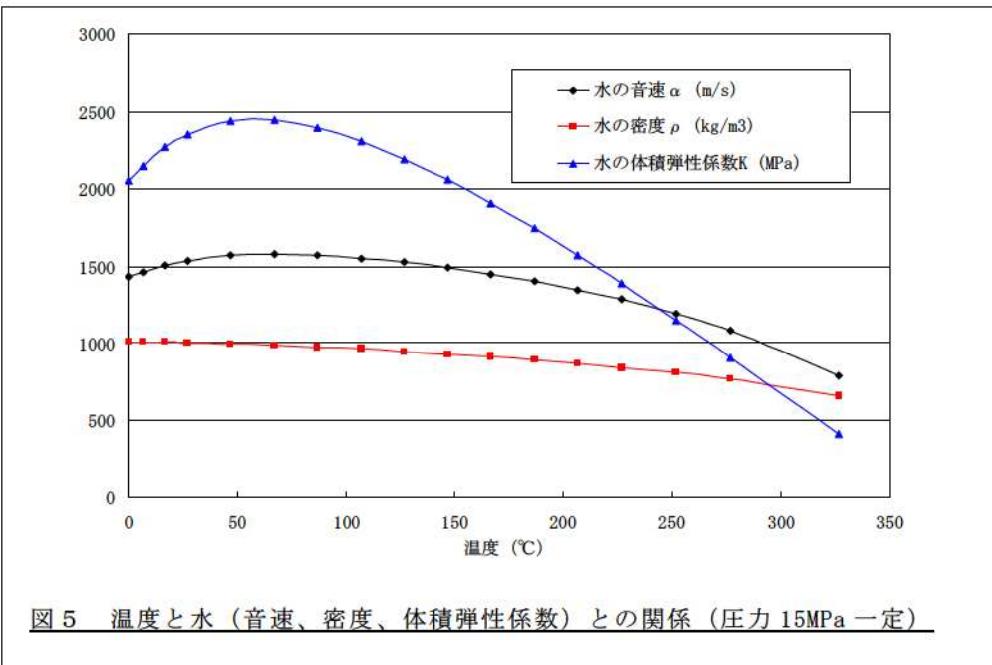


図5 温度と水（音速、密度、体積弾性係数）との関係（圧力15MPa一定）

温度約70°Cで水の音速は最大（約1,580m/s）となる。それ以降は水の密度に比べ水の体積弾性係数の減少が大きいことから、音速は低下していく。

余熱除去系統の入口側に設置されている隔離弁の開放時間は10秒以上と想定されることから、上記のとおり圧力波の共振による水撃作用の増幅が生じて、余熱除去系統内の機器に1次冷却系統の圧力を大きく上回る荷重がかかることはない。

なお、既往の研究として、(財)原子力発電技術機構原子力安全解析所「レベル2PSA手法の整備に関する報告書=PWRプラント=」（以下、「NUPEC報告書」という。）においては、2個の隔離弁が0.1秒で同時に急開し、系統中の逃がし弁も全く動作しないことなど、極めて保守的な前提の下、圧力波の影響を評価し、その上で配管等が破壊に至らないことを示している。（参考資料-2参照）

一方、「NUREG/CR-5744 “Assessment of ISLOCA Risk-Methodology and Application to a Westinghouse Four-Loop Ice Condenser Plant”」（以下、「NUREG報告書」という。）においては、弁開放に要する時間を10秒として解析を行なっており、余熱除去系統には、1次冷却系統の定常圧力が静的に加わるとしている。なお、NUREG報告書においては弁の全開時間に

係る流体過渡の考察がなされており、圧力波の共振のような現象は全開時間が 10 秒以上であれば無視出来るとされている。(参考資料－3 参照)

以上のことから、泊 3 号炉においては、余熱除去系統の低圧側は静的に 1 次冷却系統の圧力相当まで加圧されるものとした。

2.2 余熱除去系統（実機）の破断面積について

余熱除去系統の低圧側が、静的に1次冷却系統の圧力・温度相当(15.4MPa、300°C)まで加圧・加温されるものとして漏えい箇所及びそれぞれの機器の漏えいが発生する箇所の面積（以下、余熱除去冷却器のマンホール管台フランジ部や弁のグランド部の隙間部等からの漏えいについても、漏えいが発生する箇所の面積を「破断面積」という。）について評価した。

なお、評価対象範囲を図6に示すとともに、評価対象範囲に設置される機器等を表1に整理する。

表1 評価対象範囲に設置される機器等

機器等	弁番号、個数等	
	A系統	B系統
余熱除去冷却器	1個	1個
余熱除去ポンプ	1個	1個
逃がし弁	3V-RH-004A 3V-RH-027A 2個	3V-RH-004B 3V-RH-027B 2個
弁	3V-RH-005A 3V-RH-006A 3V-RH-008A 3V-RH-013A 3V-RH-016A 3FCV-601 3HCV-603 3FCV-604 3V-RH-023A 3V-RH-026A 3V-RH-055A* 3V-RH-056A 3V-RH-058A* 13個	3V-RH-005B 3V-RH-006B 3V-RH-008B 3V-RH-013B 3V-RH-016B 3FCV-611 3HCV-613 3FCV-614 3V-RH-023B 3V-RH-026B 3V-RH-055B* 3V-RH-056B 3V-RH-058B* 3V-RH-100 3V-RH-101 15個
計器入口弁 (計器本体を含む)	3FT-601 3FT-604 3PI-600 3PT-601 4個	3FT-611 3FT-614 3PI-610 3PT-611 4個
その他の 弁	ベント弁 ドレン弁	1式
	計器隔離弁	1式
	サンプル弁	1式
余熱除去系統配管	1式	1式

*3V-RH-055A、B、058A、Bは過加圧される弁ではないが、保守的にグランド部からの漏えい発生を考慮する。

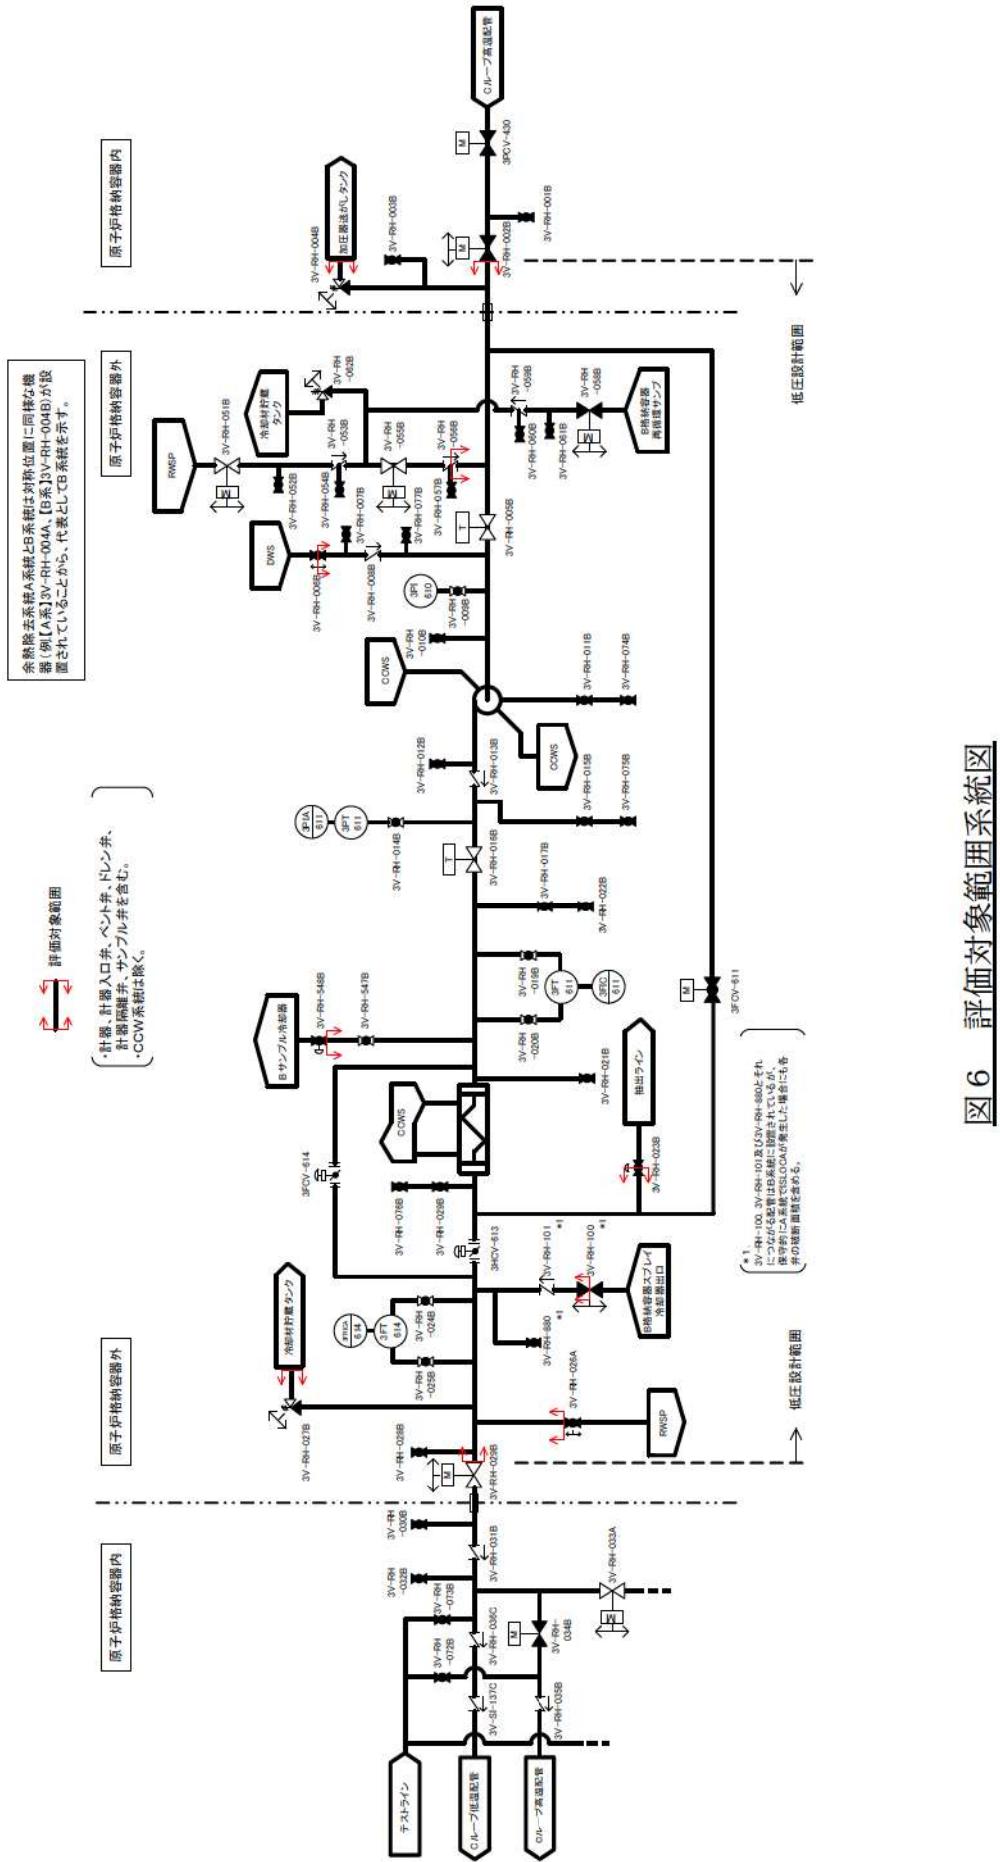


図 6 評価対象範囲系統図

(1) 余熱除去冷却器

余熱除去冷却器については、ISLOCA 発生時に加圧・加温される部位について「泊発電所第 3 号機 工事計画認可申請書」(以下、「既工認」という。)を基に設計上の裕度を算出し、裕度が 2.0 以下となった管側胴板、管側鏡板、管側出入口管台(厚さ及び補強面積、溶接部強度)、マンホール管台(補強面積、溶接部強度)、管板及び伝熱管について評価した。

(図 7、別紙－1 参照)

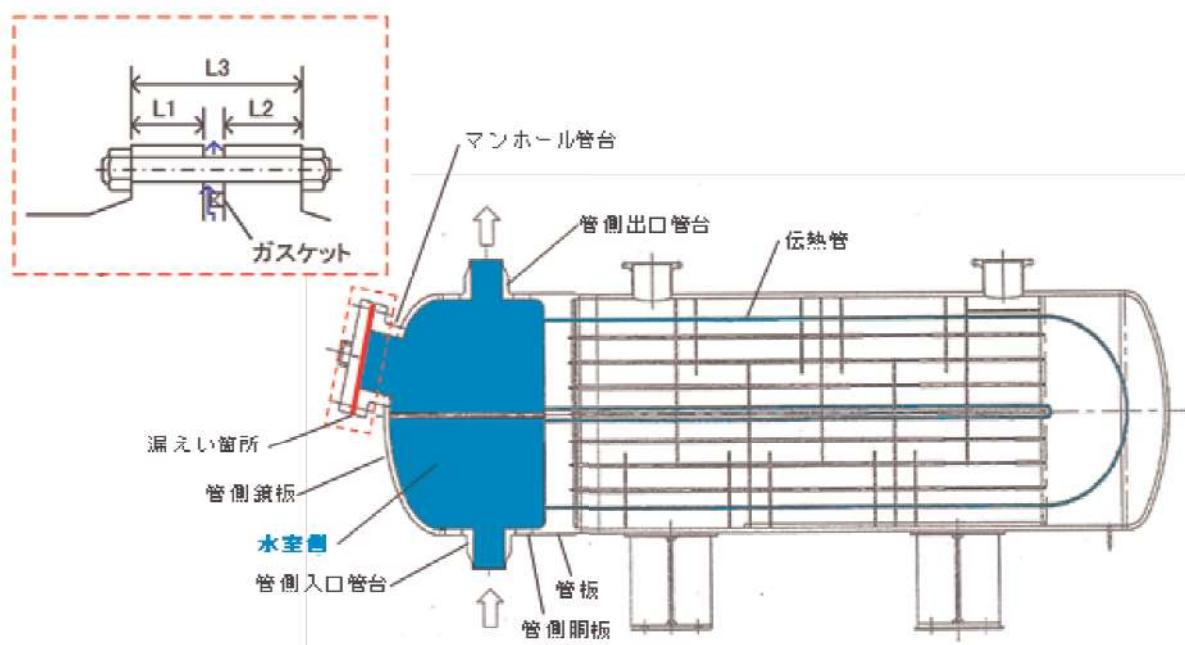


図 7 余熱除去冷却器

a. 管側胴板、管側鏡板、管側出入口管台、管板及び伝熱管の厚さ

管側胴板、管側鏡板、管側出入口管台、管板及び伝熱管の厚さについては、次表に示す「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (2005 年版 (2007 年追補版を含む)〈第 I 編 軽水炉規格〉 JSME S NC1-2005/2007) (以下、「設計・建設規格」という。) を適用して必要な最小厚さを算出した。その結果、実機の最小厚さは必要な最小厚さを上回り、評価した各部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	実機の 最小厚さ	必要な 最小厚さ	適用規格
管側胴板		32.3mm	設計・建設規格「PVC-3122 円筒形の胴の厚さの規定」
管側鏡板		32.3mm	設計・建設規格「PVC-3225 半だ円形鏡板の厚さの規定 1」
管側出入口管台 (先端部)		5.2mm	設計・建設規格「PVC-3610 管台の厚さの規定」
管板		196.4mm	設計・建設規格「PVC-3510 管穴の中心間距離および管 板の厚さの規定」
伝熱管		0.4mm	設計・建設規格「PVC-3610 管台の厚さの規定」

b. 管側出入口管台及びマンホール管台の補強面積及び溶接部強度

管側出入口管台及びマンホール管台の補強面積については、既工認の手法を適用して補強に有効な面積及び補強に必要な面積、並びに、溶接部の負うべき荷重及び予想される破断箇所の強さを算出した。その結果、下表のとおり、補強に有効な面積及び予想される破断箇所の強さは、それぞれ補強に必要な面積及び溶接部の負うべき荷重を上回り、管側出入口管台及びマンホール管台は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	補強に有効な面積	補強に必要な面積
管側出入口管台	8,933mm ²	8,030mm ²
マンホール管台	13,682mm ²	11,662mm ²

評価部位	破断が想定される溶接 部の強さ	溶接部の負うべき荷重
管側出入口管台	5,626,402N	2,922,624N
マンホール管台	8,439,681N	6,166,155N

[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

c. マンホール管台フランジ部

マンホール管台フランジ部については、1次冷却系統の圧力・温度条件下においてもガスケットは機能し、有意な漏えいは発生しないと考えられるが、余熱除去系統の中のガスケットを使ったシール構造で破損した際の影響が大きいと考えられることから、評価にあたっては、ISLOCA 発生時の圧力・温度条件下におけるボルト、フランジ及び蓋板の伸び量の合計分隙間が開き漏えいが発生するものと想定して、破断面積を算出した。

漏えいが想定される余熱除去冷却器マンホール管台フランジ部の破断面積を下表に示す。

評価部位	破断面積 (inch ²)
マンホール管台フランジ部	0.07

(2) 余熱除去ポンプ

余熱除去ポンプについては、既工認を基に ISLOCA 発生時に加圧・加温されるケーシング（吸込み・吐出ノズル）、管台、ケーシングカバー及びケーシングボルトについて評価した。なお、吸込み・吐出ノズルはフランジ端までケーシング厚さと同じ厚さを確保しているため、ケーシング厚さを代表として評価した。また、非金属性部品を使用するメカニカルシールについても評価に加えた。（図 8、図 9、別紙－2 参照）

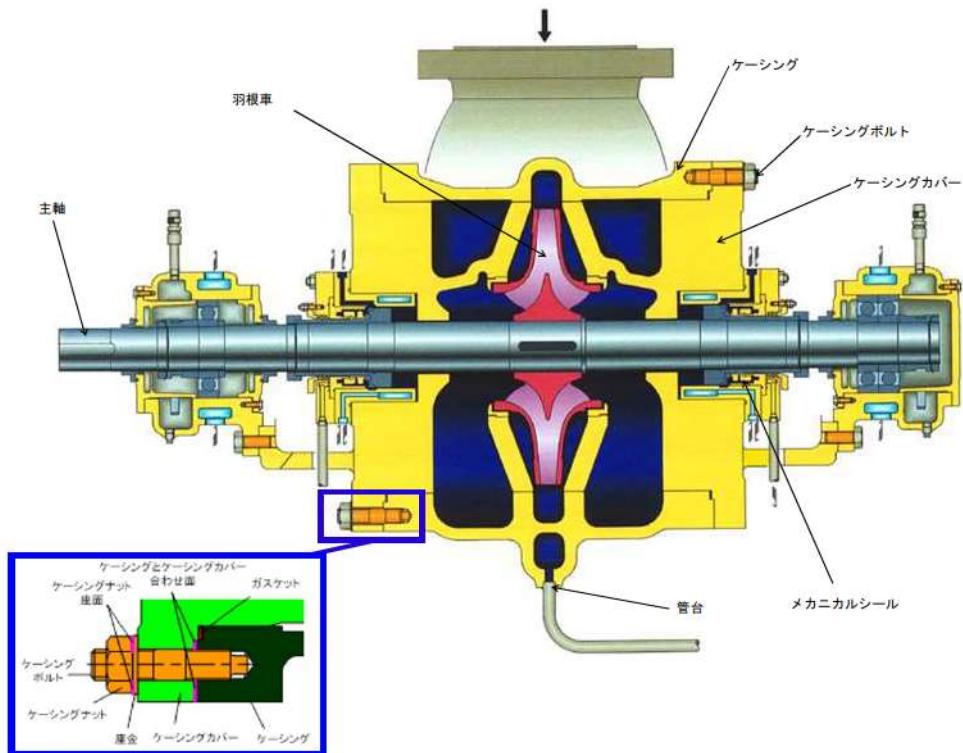


図8 余熱除去ポンプ

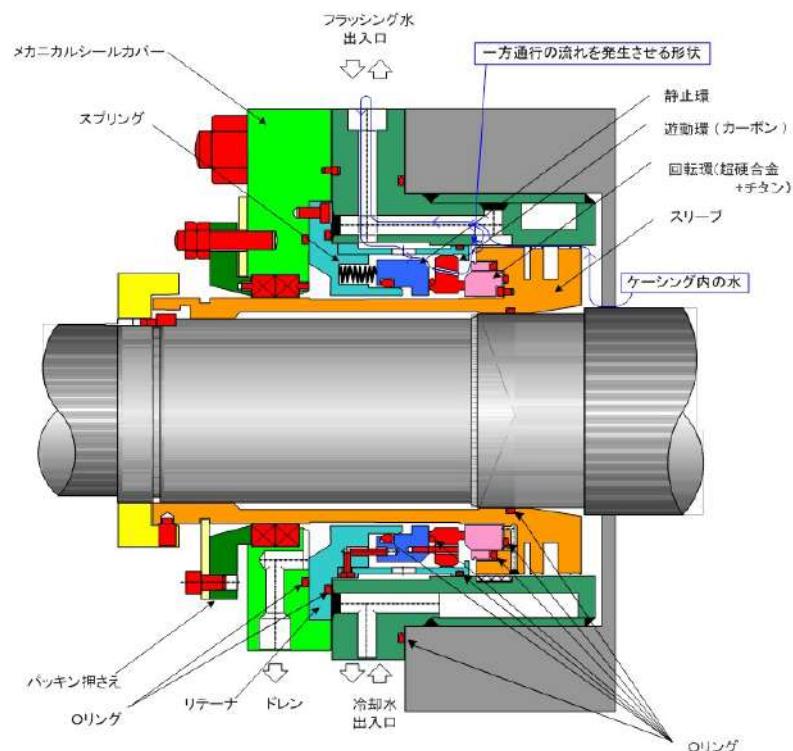


図9 メカニカルシール

a. ケーシング、管台、ケーシングカバー

ケーシング、管台、ケーシングカバーについては、下表に示す規格を適用して必要な最小厚さを算出した。その結果、実機の最小厚さは必要な最小厚さを上回り、評価した各部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	発生応力	許容応力	実機の最小厚さ	必要な最小厚さ	適用規格
ケーシング	225MPa	341MPa	[Redacted]	17.8mm	設計・建設規格「PMC-3320 ケーシングの厚さの規定」
管台	82MPa	391MPa		0.7mm	設計・建設規格「PMC-3610 管台の構造強度の規定」
ケーシングカバー	181MPa	341MPa		59.6mm	設計・建設規格「PMC-3410 ケーシングカバーの構造強度の規定」

b. ケーシングボルト

ケーシングボルトについては、「設計・建設規格」の「PMC-3510 ボルトの構造強度の規定」より、「JIS B 8265」を適用して ISLOCA 発生時の圧力・温度条件下における発生応力及び許容応力を算出した。その結果、下表のとおり、発生応力は許容応力以下であり、ケーシングボルトは破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	発生応力	許容応力
ケーシングボルト	258MPa	425MPa

c. ポンプ耐圧部の接合部

ポンプ耐圧部の接合部については、ケーシングボルトの内圧と熱による伸び量、及びケーシングカバーの熱による伸び量を評価し、ケーシングボルトの伸び量からケーシングカバーの伸び量を差し引いた伸び量がガスケット復元量 [Redacted] 以下であり、有意な漏えいは発生しない事を確認した。

[Redacted] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

d. メカニカルシール

メカニカルシールについては、メカニカルシールを構成する非金属製部品である遊動環（カーボン製）及びOリング（フッ素ゴム製）について評価した。その結果、下表のとおり、遊動環の圧縮強度はISLOCA発生時の高圧条件下でシール面に発生する最大の面圧を上回ること、Oリングの耐熱性はISLOCA発生時の温度条件を上回ることからメカニカルシールは破損せず、有意な漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	面圧又は評価温度	許容値
メカニカルシールの遊動環	████████ (面圧)	約 100MPa ^{*1}
メカニカルシールのOリング	300°C (評価温度)	315°C (カタログ値)

*1. 遊動環の材料はカーボン。カーボンの圧縮強度は約 100MPa。

(3) 逃がし弁

逃がし弁については、ISLOCA発生時に吹き出し前に加圧される弁座、弁体、入口配管、吹き出し後に加圧される弁耐圧部、弁耐圧部の接合部、出口配管を評価した。なお、入口配管及び出口配管（ともにフランジ部を含む）の評価については、(5)に記載する。

対象となる逃がし弁は、3V-RH-004A、B「余熱除去ポンプ入口逃がし弁」（以下、「入口逃がし弁」という。）、及び3V-RH-027A、B「余熱除去冷却器出口逃がし弁」（以下、「出口逃がし弁」という。）である。泊3号炉では前述の逃がし弁の他に、3V-RH-062A、B「余熱除去ポンプ RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁」（以下、「RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁」という。）が設置されている。RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁と余熱除去系の母管との間には逆止弁が設置されており、ISLOCA発生時は逆止弁の閉止方向に圧力が作用する事及び逆止弁は出荷前の試験によりシートリーク量が非常に少ないことを確認している事から、RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁からの吹き出しが生じたとしても逆止弁のシートリーク相当と少量となり、余熱除去系の母管に接続される逃がし弁（3V-RH-004A、B及び3V-RH-027A、B）からの吹き出し量と比較して無視しえる。したがって、有

██████ 柄囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

効性評価上は RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁からの吹き出しは発生しないものとして扱う。

また、RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁の吹き出し容量は逆止弁のシートリーク量に比べ大きいため、逆止弁のシートリークが発生しても RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁の入口側は吹き出し圧力の [] 以下に留まり弁、配管の設計条件を超えることはないと考えられるため、RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁及び接続配管は評価対象外とする。

ただし、弁グランド部からの漏えい個所の想定については、対象箇所を保守的に多く想定するために RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁の設置区間にあるプロセス弁も漏えい発生箇所として想定するものとする。

入口逃がし弁及び出口逃がし弁の設定圧力は、それぞれ [] 及び [] であり、ISLOCA 発生後、15.4 MPa になる以前に吹き出し、圧力は低下すると考えられるが、ここでは、逃がし弁の吹き出し前に加圧される箇所と吹き出し後に加圧される箇所の両方とも 15.4 MPa、300°C になるものとして評価した。（図 10、別紙－3 参照）

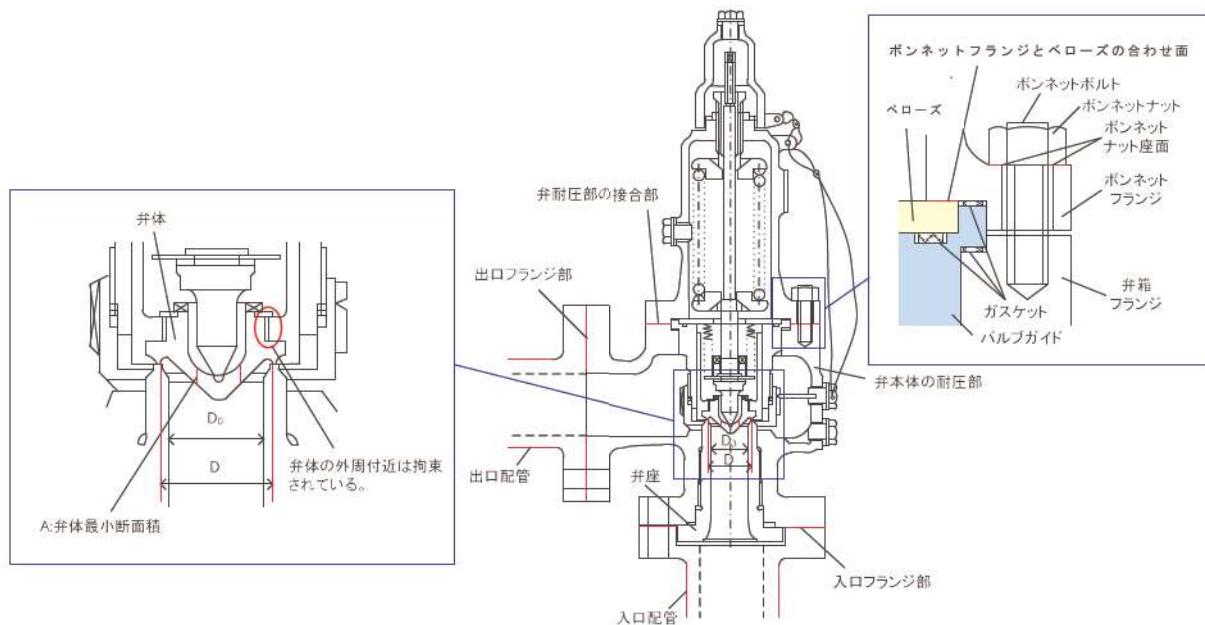


図 10 逃がし弁

a. 弁座及び弁本体の耐圧部

弁座及び弁本体の耐圧部については、下表に示す規格を準用又は適用

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

して必要な最小厚さを算出した。その結果、実機の最小厚さは必要な最小厚さを上回り、評価した各部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	実機の 最小厚さ	必要な 最小厚さ	適用規格
入口 逃がし弁	弁座	4.7mm	設計・建設規格「VVC-3230 耐圧部に取り付く管台の 必要最小厚さ」
	弁本体の 耐圧部		設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基 準」
出口 逃がし弁	弁座	2.0mm	設計・建設規格「VVC-3230 耐圧部に取り付く管台の 必要最小厚さ」
	弁本体の 耐圧部		設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基 準」

b. 弁体

弁体については、弁体の入口側に 15.4MPa が加えられた際に弁体の厚さが最も薄い箇所に発生するせん断応力を評価した。その結果、下表のとおり、発生応力は許容応力以下であり、弁体は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	発生応力	許容応力
入口 逃がし弁	弁体	120.66MPa
出口 逃がし弁	弁体	63.40MPa

c. 弁耐圧部の接合部

弁耐圧部の接合部については、ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量、及びボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量を評価し、ボンネットボルトの伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がプラスの場合とマイナスの場合について評価を行った。

[] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

・伸び量がプラスの場合

ボンネットボルトの伸び量からボンネット法兰ジと弁箱法兰ジの伸び量を差し引いた伸び量がガスケットの復元量^{*1} 以下であり、有意な漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位		伸び量	ガスケットの復元量
出口 逃がし弁	弁耐圧部 の接合部	0.003mm	[]

*1. ガスケットに締付面圧を加えていくと弾性変形が生じ、更に締付面圧を加えていくと塑性変形が生じる。塑性変形したガスケットの締付面圧を緩和した場合、弾性領域分のみが復元する性質がある。弁耐圧部の接合部のシールのため、ガスケットには塑性領域まで締付面圧を加えて初期圧縮を加えており、締付面圧緩和時に弾性領域分の復元が生じる。ガスケットの復元量 [] (n) は、メーカ試験によって確認した値。

・伸び量がマイナスの場合

伸び量がマイナスの場合は、弁耐圧部の接合部は圧縮されることになる。弁耐圧部の接合部については、ボンネット法兰ジとベローズがメタルタッチしており、それ以上ガスケットが圧縮しない構造となっていることから、ボンネットナット座面の面圧とボンネット法兰ジとベローズの合わせ面の面圧を評価した。その結果、下表のとおり、発生応力は許容応力以下であり、ボンネットナット座面とボンネット法兰ジとベローズの合わせ面は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位		発生応力	許容応力
入口 逃がし弁	ボンネットナット座面	431.7MPa	604MPa
	ボンネット法兰ジと ベローズの合わせ面	149.7MPa	438MPa (ボンネット法兰ジ) 374MPa (ベローズ)

(4) 弁（逃がし弁を除く）

余熱除去系統には、プロセス弁、計器入口弁及びその他の弁があり、それらの弁について評価した。（別紙－4 参照）

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

a. プロセス弁（3V-RH-006A、B 及び 3V-RH-008A、B を除く）

プロセス弁の構成部品のうち、ISLOCA 発生時に漏えいが発生すると想定される部位は、弁箱及び弁蓋からなる弁本体の耐圧部、弁耐圧部の接合部及びグランド部があり、それらについて評価した。プロセス弁の評価部位を図 1 1～図 1 4 に示す。

なお、ISLOCA 発生時にかかると想定する圧力以上で耐圧試験を実施している 3V-RH-006A、B 及び 3V-RH-008A、B は十分な耐圧性を確認できているため評価不要とする。

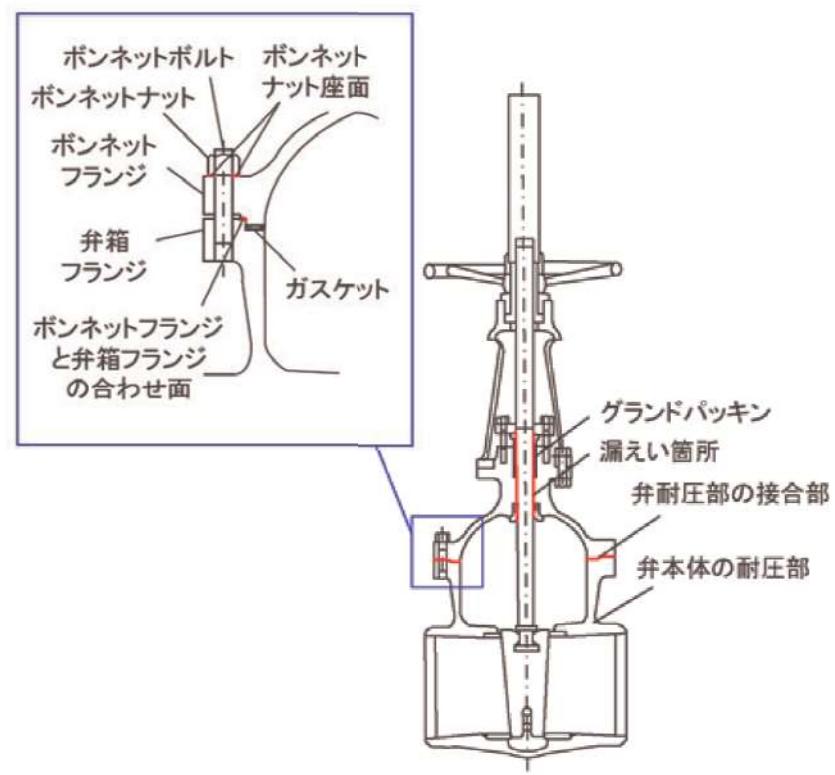


図 1 1 仕切弁

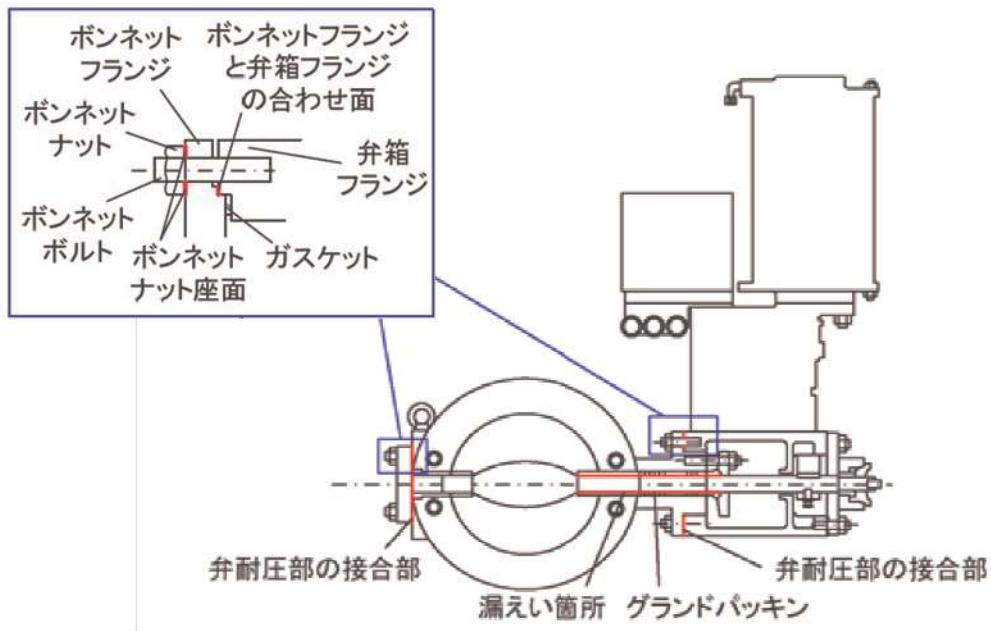


図12 バタフライ弁

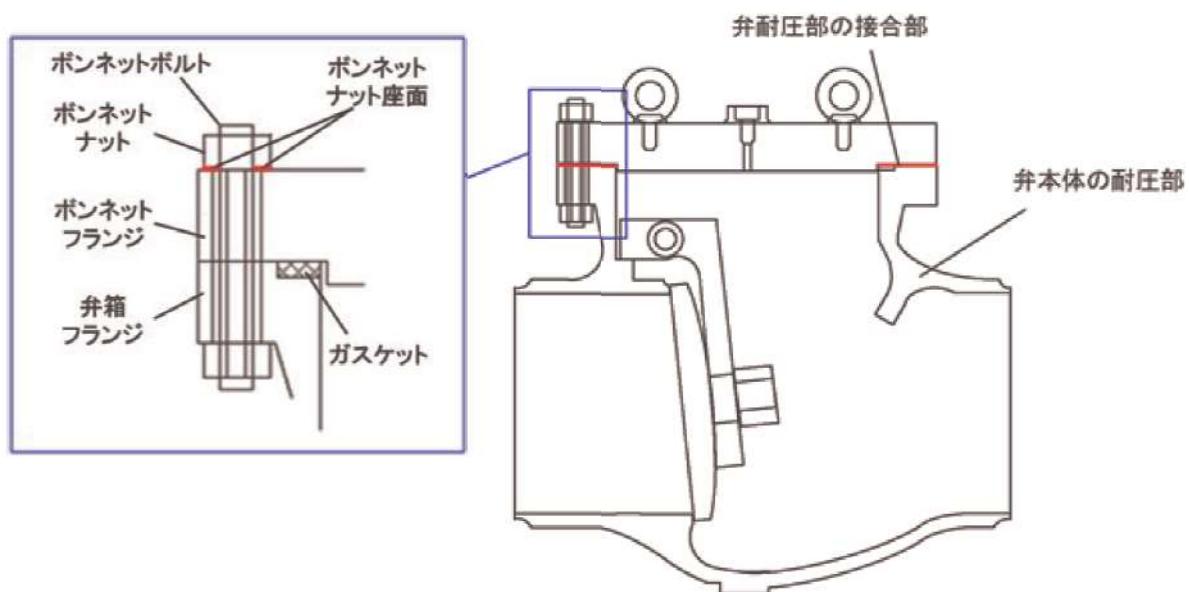


図13 逆止弁

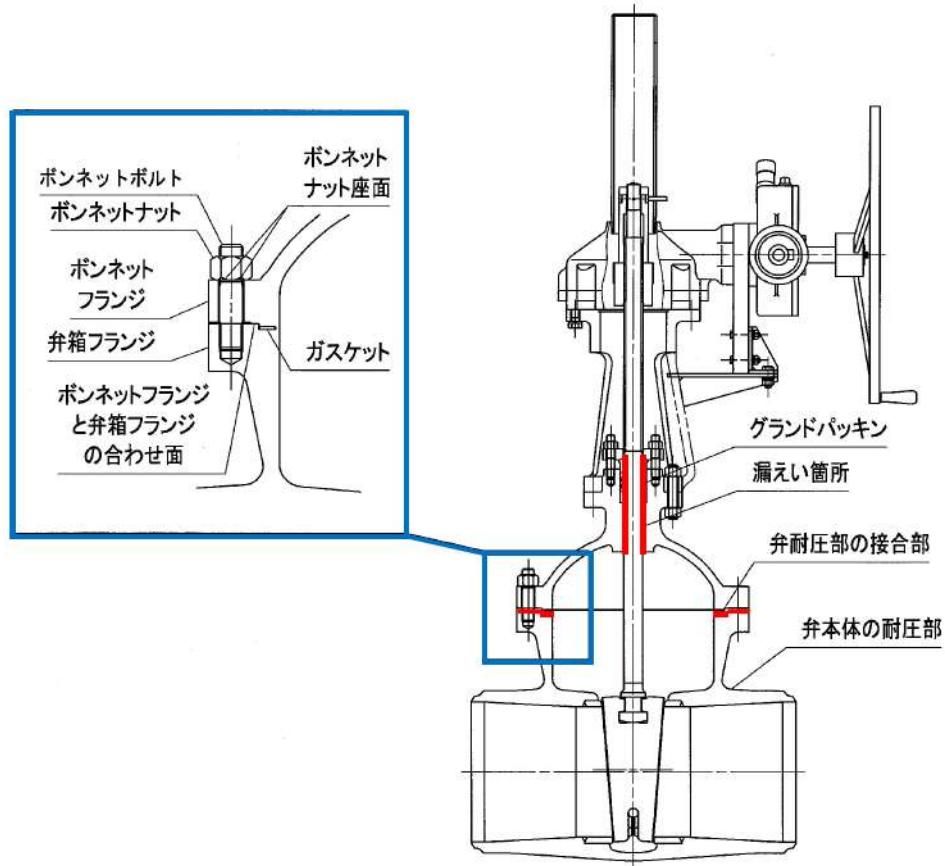


図14 ツインパワー弁

(a) 弁本体の耐圧部

弁本体の耐圧部については、設計・建設規格の「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用して必要な最小厚さを算出した。その結果、次表のとおり、実機の弁箱及び弁蓋の最小厚さは必要な最小厚さを上回り、弁本体の耐圧部は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	実機の最小厚さ	必要な最小厚さ
弁本体の耐圧部	[Redacted]	1.0～7.4mm

(b) 弁耐圧部の接合部

弁耐圧部の接合部については、ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量、及びボンネット法兰ジと弁箱法兰ジの熱による伸び量を評価した結果、ボンネットボルトの伸び量からボンネット法兰ジと弁箱法兰ジの伸び量を差し引いた伸び量は全てマイナスとなったことから、その際の評価を行った。

[Redacted] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

伸び量がマイナスの場合は、弁耐圧部の接合部は圧縮されることになる。弁耐圧部の接合部については、ポンネットフランジと弁箱フランジがメタルタッチしており、それ以上ガスケットが圧縮しない構造となっていることから、ポンネットナット座面の面圧とポンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面圧を評価した。その結果、下表のとおり、発生応力は許容応力以下であり、ポンネットナット座面とポンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	発生応力	許容応力
ポンネットナット座面	98.3～ 564.9 MPa	604、632 MPa
ポンネットフランジと 弁箱フランジの合わせ面	59.3～ 216.8 MPa	420、427 MPa (ポンネットフランジ) 420 MPa (弁箱フランジ)

(c) 弁のグランド部

弁のグランド部（逆止弁を除く）については、1次冷却系統の圧力・温度条件下においてもグランドパッキンは機能し、有意な漏えいは発生しないと考えられるが、評価にあたっては保守的にグランドパッキンの存在を無視してグランド部から漏えいするものと想定し、弁本体と弁棒の隙間部の断面積を破断面積とした。ただし、15.4 MPa 以上で耐圧試験を実施しているプロセス弁からは漏えいしないものとした。

グランド部からの漏えいが想定されるプロセス弁の破断面積を下表に示す。

弁番号	破断面積 (inch ²)	弁番号	破断面積 (inch ²)
3V-RH-005A、B	0.10	3V-RH-023A、B	0.04
3V-RH-016A、B	0.08	3V-RH-055A、B ^{*1}	0.05
3FCV-601、611	0.02	3V-RH-058A、B ^{*1}	0.05
3HCV-603、613	0.01	3V-RH-100 ^{*2}	0.02
3FCV-604、614	0.01	—	—

合計 0.38 inch²

*1 3V-RH-055A、B 及び 3V-RH-058A、B は過加圧される弁ではないため漏

漏えいは生じないと考えられるが、保守的評価となるように破断面積の考慮対象とする。

*2 3V-RH-100 は B 系統に設置されているが、保守的に A 系統で ISLOCA が発生した場合にも破断面積に含める。

b. 計器入口弁

計器入口弁は ISLOCA 発生時の圧力 (15.4 MPa) を上回る圧力 (32.4 MPa) で耐圧試験を実施しており、破損せず漏えいは発生しないが、耐圧試験を ISLOCA 発生時の圧力を下回る圧力で実施している計器本体に 15.4 MPa が加えられた場合、破損する可能性がある。なお、15.4 MPa 以上の耐圧性能を有している計器本体は破損しない。ISLOCA により計器本体が破損し漏えいが起きた場合、計器入口弁の内径に応じて漏えい量が決まるため、破断面積は破損が想定される計器の入口弁の内径から算出した。計器入口弁を図 15 に示す。

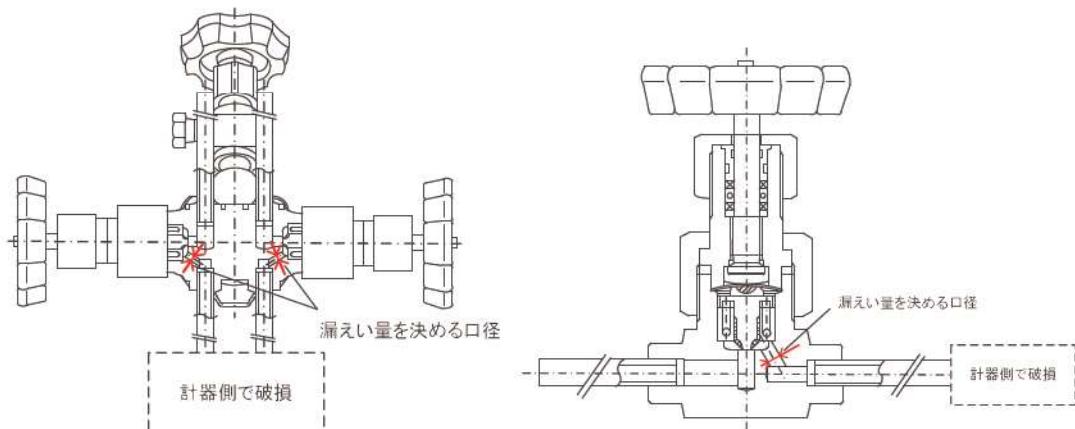


図 15 計器入口弁

漏えいが想定される計器の入口弁の破断面積を下表に示す。

弁番号	破断面積 (inch ²)
3FT-601、611	0.02×2箇所 (弁1個あたり)
3FT-604、614	0.02×2箇所 (弁1個あたり)
3PI-600、610	0.03
合計 0.11 inch ²	

c. その他の弁

ベント弁、ドレン弁、計器隔離弁、サンプル弁及び一部のプロセス弁(3V-RH-006A、B、3V-RH-008A、B)については、ISLOCA発生時の圧力(15.4MPa)を上回る圧力で耐圧試験を実施しており、破損せず漏えいは発生しない。

ベント弁、ドレン弁、計器隔離弁、サンプル弁及び一部のプロセス弁(3V-RH-006A、B、3V-RH-008A、B)の耐圧試験圧力を下表に示す。

	ベント弁 ドレン弁	計器隔離 弁	サンプル 弁	プロセス弁 (3V-RH-006A、B 3V-RH-008A、B)
耐圧試験 圧力	15.49 MPa 以上	46.51 MPa	15.49 MPa 以上	15.49 MPa 以上

(5) 余熱除去系統配管

配管の構成部品のうち ISLOCA 発生時に漏えいが発生すると想定される部位は、管及びフランジ部があり、それらについて評価した。

(別紙－5 参照)

a. 管

3V-RH-062A、B (RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁) が設置されている区間は、同弁と余熱除去系の母管の間に逆止弁がある事、逆止弁のシートリークによる漏えい量が少ないと想定される事、逆止弁のシートリークが生じても逃がし弁が吹き出すことで加圧された状態は緩和されることから、設計圧力を超えることはないと考えられる。従って、RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁に接続される配管は評価対象範囲から除外する。

評価対象範囲内の配管は、クラス2配管とクラス3配管（逃がし弁3V-RH-027A、B、3V-RH-004A、B 下流の配管及び逆止弁3V-RH-008A、B 上流の配管）から構成されている。クラス2配管については、「設計・建設規格」の「PPC-3530 供用状態 A および B における一次+二次応力制限」を適用し、ISLOCA 発生時の圧力・温度条件下における一次+二次合計応

力及び許容応力を算出した。その結果、下表のとおり、最大の一次＋二次合計応力は許容応力以下であり、管は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	一次＋二次合計応力	許容応力
管	202～295MPa	298MPa
	227～232MPa	310MPa

クラス3配管については、設計・建設規格の中でクラス2配管のように熱により発生する応力を考慮した応力計算の規定はないことから、内圧及び熱の影響が最も厳しくなる配管を選定し、一般的な評価手法を用いて内圧、自重、及び熱の影響による歪量を算出した。その結果、下表のとおり、発生歪量は日本工業規格 JIS G 3459 (2004) 「配管用ステンレス鋼管」(以下、「JIS G 3459」という。)で材料に要求される引張り強さに相当する歪量(以下、「許容歪量」という。)以下であり、管は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	発生歪量	許容歪量
管	5%	19%

b. フランジ部

フランジ部については、設計・建設規格の「PPC-3414 フランジ」を適用して算出したフランジ応力算定用圧力からフランジボルトの伸び量を算出した。また、フランジとフランジボルトの熱伸び量を算出した。その結果、下表のとおり、圧力と熱によるフランジボルトの伸び量から熱によるフランジ部の伸び量を差し引いた伸び量は全てマイナスとなった。伸び量がマイナスの場合は、ガスケットの圧縮量が増加することになる。ガスケットの初期圧縮量に伸び量を加えた合計圧縮量が最大圧縮量^{*1}以下であり、フランジ部は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	伸び量	ガスケットの初期圧縮量	ガスケットの合計圧縮量	ガスケットの最大圧縮量 ¹
フランジ部	-0.10mm			
	-0.06、 -0.12mm			
	-0.01、-0.09 -0.12、-0.22mm			
	-0.02mm			


*1. ガスケットの最大圧縮量 [] は、ガスケットを圧縮させ、性能に影響がないことをメーカ試験によって確認した値。

以上のとおり、実機における余熱除去系統（実機）の破断面積について評価した。その結果を表2に整理する。また、漏えいが発生すると想定される機器について図16に示す。

表2 泊3号炉 余熱除去系統（実機）の破断面積について

実機評価の整理		
	実機評価 (cm ²)	破断面積
余熱除去 冷却器	0.07 (約0.45)	<ul style="list-style-type: none"> 管側胴板、鏡板、管側出入口管台、管板及び伝熱管の最小厚さは必要な最小厚さを上回っており、漏えいは発生しない。 管側出入口管台及びマンホール管台の補強に有効な面積は補強に必要な面積を上回っており、漏えいは発生しない。 管側出入口管台及びマンホール管台の溶接部の負うべき荷重は予想される破断箇所の強さを上回つており、漏えいは発生しない。 マンホール管台フランジ部については、1次冷却系の圧力・温度条件下においてもガスケットを使つたシール構造で破損した際の影響が大きいことから、漏えいが発生するものと想定して、破断面積を算出した。
余熱除去 ポンプ	0	<ul style="list-style-type: none"> ケーシング、管台、ケーシングカバーの最小厚さは必要な最小厚さを上回っており、漏えいは発生しない。 ケーシングボルトの発生応力は許容応力以下であり、漏えいは発生しない。 ケーシングボルトの伸び量からケーシングカバーの伸び量を差し引いた伸び量はガスケット復元量以下であり、有意な漏えいは発生しない。 メカニカルシールの遊動環の圧縮強度、オリングの耐熱温度はISLOCA発生時の面圧又は温度条件を上回つており、有意な漏えいは発生しない。 弁座及び弁本体の耐圧部の最小厚さは必要な最小厚さを上回っており、漏えいは発生しない。 弁本体の発生応力は許容応力以下であり、漏えいは発生しない。 ポンネットボルトの伸び量はガスケットの復元量以下であり、有意な漏えいは発生しない。 ポンネットナットボルト座面の面圧とポンネットボルト座面の面圧とボルト座面の面圧とボルト座面の面圧であり、漏えいは発生しない。
逃がし弁	0	<ul style="list-style-type: none"> 弁本体の耐圧部の最小厚さは必要な最小厚さを上回つており、漏えいは発生しない。 ポンネットボルトの伸び量はガスケットの復元量以下であり、有意な漏えいは発生しない。 ポンネットナットボルト座面の面圧とボンネットフランジとボルト座面の面圧とボルト座面の面圧であり、漏えいは発生しない。 ポンネットボルトボルトボルト座面の面圧とボンネットフランジとボンネットボルト座面の面圧であり、漏えいは発生しない。 グランドペッキンは機能し、有意な漏えいは発生しないと想定し、弁本体と弁棒の隙間部の破断面積とした。 計器入口弁はISLOCA発生時の圧力を上回る圧力を耐圧試験を実施しており破損しない。計器本体は耐圧試験圧力がISLOCA発生時の圧力よりも低いものがあり、それらは破損し漏えいが発生する可能性がある。このことから、破損する可能性のある計器の計器入口弁の内径から破断面積を算出した。
弁	プロセス弁**1 0.38 (約2.45) 計器入口弁 (計器本体を 含む) 0.11 (約0.71) その他の弁 0	<ul style="list-style-type: none"> ISLOCA発生時の圧力を上回る圧力を耐圧試験を実施しており、漏えいは発生しない。
余熱除去 系統配管	0	<ul style="list-style-type: none"> 管の発生応力は許容応力以下であり、漏えいは発生しない。 フランジ部のガスケットの合計圧縮量はガスケットの最大圧縮量以下であり、漏えいは発生しない。

*1. プロセス弁のうち、3V-RH-100は余熱除去系統のB系統に設置されているが、保守的にA系統でISLOCAが発生した場合にも破断面積に含める。

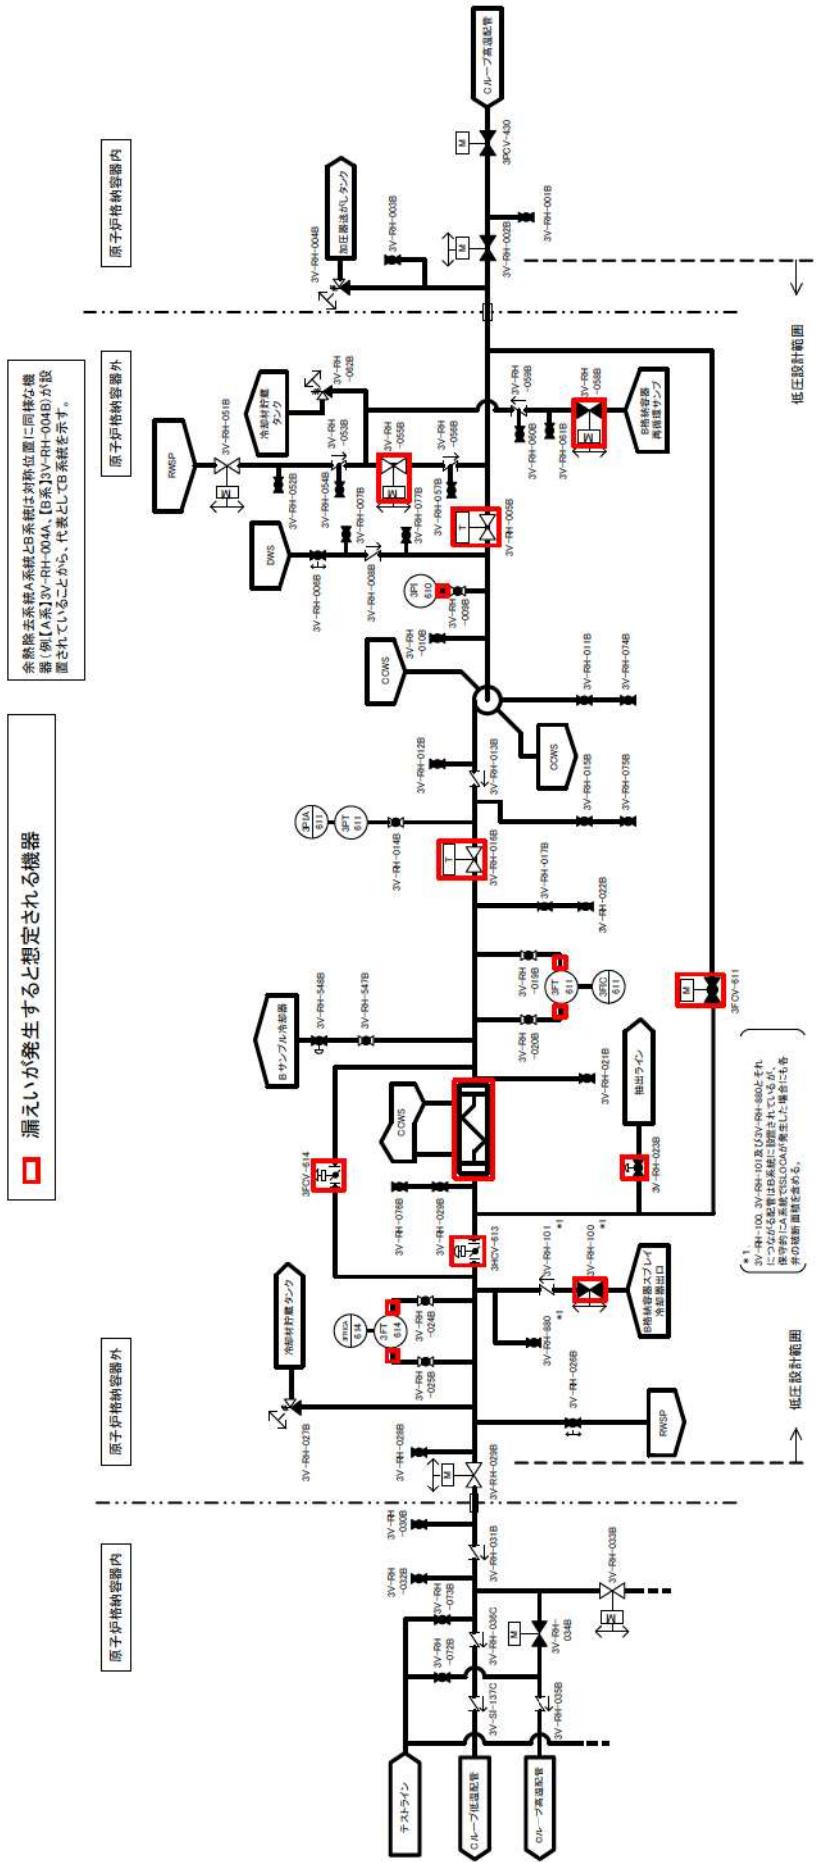

3. ISLOCA の有効性評価における解析条件について

3.1 破断口径の設定について

ISLOCA 発生時、高温・高圧の 1 次冷却材が余熱除去系に流入し、入口逃がし弁及び出口逃がし弁から流出するとともに、余熱除去冷却器のマンホール管台フランジ部や弁のグランド部等から高温・高圧の 1 次冷却材が大気圧状態の環境に臨界流となって流出することが想定される。

ISLOCA の有効性評価に用いた解析コード M-RELAP5 において、サブクール条件の臨界流に Henry-Fauske の式を、二相条件の臨界流に Moody の式を用いている。サブクール条件の臨界流については、流量は破断面積に比例すること、及び Henry-Fauske の式を用いて算出した流量がサブクール条件各種の試験値とよく一致することが確認されている。二相条件の臨界流についても、Marviken 臨界流試験により、流量は破断面積に比例することが確認されている。(参考資料－4)

また、Moody の式で算出した流量については、二相条件の臨界流に対し、実際に生ずると思われる流量の 1.6～1.7 倍に相当し、保守的な評価ができるモデルとして知られている。(昭和 56 年 7 月 20 日 原子力安全委員会決定「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針について」参照)

また、ISLOCA の有効性評価に使用した解析コード M-RELAP5 の適用性については、実機を模擬した大型試験装置である Marviken 試験装置で、様々な試験条件(原子炉容器から開口部までの距離と開口部の直径との比、サブクール度等)で臨界流試験が実施されており、サブクール条件下では、試験データの質量流量が、Henry-Fauske の式を用いて算出した流量とよく一致すること、及び二相条件では試験データの質量流量に対し Moody の式を用いて算出した流量は、保守的に評価できることが確認されている。(平成 25 年 12 月 17 日 PWR4 社審査会合資料「重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて(第 1 部 M-RELAP5)」参照))

解析で用いている Henry-Fauske の式及び Moody の式においては、その流量は破断箇所の形状に依存せず、漏えいが発生する箇所の面積(以下、余熱除去冷却器のマンホール管台フランジ部や弁のグランド部の隙間部等からの漏えいが発生する箇所の面積を「破断面積」という。)に依存(比例)する。

のことから、ISLOCA の有効性評価においては、逃がし弁を除いて、余熱除去系統の各機器の破断面積を加算した値から等価直径を算出して解析条件として設定した。

3.2 破断面積から算出した等価直径の設定について

破断面積については、ISLOCA 発生時の条件（静加圧条件）、及び過去の知見から、NUPEC 報告書の代表プラントの値を参考に設定した。

NUPEC 報告書では、余熱除去系入口第 1 隔離弁及び第 2 隔離弁が 0.1 秒で同時に開放するものと仮定しており、圧力波の影響を考慮して、機器の破断面積を算出している。本破断面積は、高圧設計の弁が瞬時に全開になるとともに、全ての余熱除去逃がし弁の不作動という、発生が考えられない状況を仮定したうえで、理論的に算出した場合の最大のものであり、漏えい量を多く見積もることとなる。

2.2 で述べたとおり、実機で想定される破断面積は、NUPEC 報告書を参考に算出した弁、余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の破断面積に比べ小さいが、ISLOCA の有効性評価においては、保守的に NUPEC 報告書に基づく破断面積を解析条件とした。具体的には以下のとおりである。

(1) 余熱除去系統配管

ISLOCA 発生時の圧力・温度条件下において配管に発生する応力は許容応力を下回ることから、NUPEC 報告書と同様に漏えいは想定していない。また、フランジ部についても、フランジボルトの伸び量はガスケットの復元量以下であり、漏えいは想定していない。

(2) 余熱除去系統の機器

余熱除去系統の機器の破損による漏えいについては、NUPEC 報告書において、ISLOCA の起因事象となる余熱除去系低圧配管の破断面積の特定を目的として代表 PWR プラントを対象とした検討がなされており、等価直径を 1.12inch としている。代表 PWR プラントと泊 3 号炉の余熱除去系統を比較すると、表 3 に示すとおり主配管の仕様はほぼ同じであり機器仕様もほぼ同じであることから、NUPEC 報告書の破断面積を泊 3 号炉用

に補正して適用することが可能であることから、次のとおりとした。

弁の破断面積については、実機は 0.49inch^2 であり、NUPEC 報告書における代表プラントでは 0.55inch^2 としている。ISLOCA 解析においては、保守的に代表プラントの値を丸め 0.60inch^2 とした。

余熱除去ポンプの破断面積については、実機では各部位は破損せず有意な漏えいは発生しないと考えられるが、保守的に NUPEC 報告書における代表プラントの破断面積と同じ 0.05inch^2 とした。

余熱除去冷却器の破断面積については、実機の破断面積は 0.07inch^2 であるが、保守的に NUPEC 報告書における代表プラントの破断面積と同じ 0.39inch^2 とした。

前述した通り、漏えいは臨界流の状態であり、流量は破断面積に比例することから、余熱除去系統の機器の破断面積を合計し、その値から等価直径を 1.15inch と算出した。

表 3 余熱除去系主配管の仕様

	NUPEC 報告書 (代表 PWR プラント)	泊 3 号炉
余熱除去ポンプ入口ライン CV 貫通部～余熱除去ポンプ 最高使用圧力 最高使用温度 厚さ 配管径 材料	4.5MPa 200°C 10.3/12.7/11.1mm 12/16/14 インチ SUS304	4.5MPa 200°C 10.3/12.7/11.1mm 12/16/14 インチ SUS304
余熱除去ポンプ～余熱除去冷却器 最高使用圧力 最高使用温度 厚さ 配管径 材料	4.5MPa 200°C 10.3/9.3mm 12/10 インチ SUS304	4.5MPa 200°C 9.3mm 10 インチ SUS304
余熱除去冷却器～格納容器外側隔離弁 最高使用圧力 最高使用温度 厚さ 配管径 材料	4.5MPa 200°C 9.3mm 10 インチ SUS304	4.5MPa 200°C 9.3mm 10 インチ SUS304

(3) 逃がし弁

入口逃がし弁及び出口逃がし弁の作動による流出を想定した。

NUPEC 報告書における代表プラントでは、入口逃がし弁は 4 inch 、出口逃がし弁は 1 inch である。

一方、泊 3 号炉の入口逃がし弁につながる入口配管径は 3 inch 、出口

逃がし弁につながる入口配管径は 1 inch であり、それ以上の吹き出しあは考えられないことから、実機に基づきそれぞれの逃がし弁につながる入口配管径を等価直径とした。

ISLOCA の有効性評価において用いた破断面積を、実機で想定される破断面積と合わせて表 4 に整理する。解析においては、1.15inch、3 inch 及び 1 inch の低温側配管のスプリット破断として条件設定した。

表 4 ISLOCA の有効性評価で用いた破断面積

	代表 プラント	解析条件	実機評価（再掲）	
破断面積 [inch ²] (cm ²)	①弁	0.55 (約 3.55)	0.60 ^{*1} (約 3.87)	プロセス弁 (9 個) 計器入口弁 (3 個)
	②余熱除去 ポンプ	0.05 (約 0.32)	0.05 ^{*2} (約 0.32)	0
	③余熱除去 冷却器	0.39 (約 2.52)	0.39 ^{*2} (約 2.52)	0.07 (約 0.45)
	①、②、③合計	0.99 (約 6.39)	1.04 (約 6.71)	0.56 (約 3.61)
等価 直径 ^{*3} [inch] (cm)	①、②、③合計	1.12 (約 2.84)	1.15 (約 2.92)	0.84 (約 2.13)
	入口逃がし弁 ^{*4}	4 (約 10.16)	3 (約 7.62)	3 (約 7.62)
	出口逃がし弁 ^{*4}	1 (約 2.54)	1 (約 2.54)	1 (約 2.54)

*1. 代表プラントで該当する弁が明確でないことから、NUPEC 報告書の値に対し不確定性を考慮した数値とした。

*2. 代表プラントと泊 3 号炉の漏えいを想定する余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の個数はそれぞれ 1 個であり同数である。漏えい量は保守的に代表プラントの値を使用した。

*3. 等価直径 = ((破断面積 / π) ^ 0.5) × 2、又は逃がし弁につながる入口配管の径

*4. 逃がし弁の破断面積は、「0」であるが、作動設定値に応じて正常動作し実機の等価直径にて流出するものとしている。

余熱除去冷却器からの漏えいの可能性について

既工認から、設計上の裕度を算出し、裕度の低い管側胴板、管側鏡板、管側出入口管台（厚さ及び補強面積、溶接部強度）、マンホール管台（補強面積、溶接部強度）、管板、伝熱管について、ISLOCA 発生時の高温(300°C)、高圧(15.4MPa)の条件下で漏えいが発生しないことを以下のとおり確認した。

マンホール管台フランジ部については、余熱除去系統の中のガスケットを使ったシール構造で、破損した際の影響が最も大きいと考えられることから、漏えいを想定し破断面積を算出した。

1. 強度評価

1.1 評価部位の選定

既工認から、設計上の裕度を算出し、裕度が 2.0 以下の管側胴板、管側鏡板、管側出入口管台（厚さ及び補強面積、溶接部強度）、マンホール管台（補強面積、溶接部強度）、管板及び伝熱管について 15.4MPa、300°C の条件で評価した。表 1 に既工認強度計算結果の設計裕度、図 1 に余熱除去冷却器の構造を示す。

表 1 既工認強度計算結果の設計裕度 (4.5MPa、200°C)

評価部位	実機の値	判定基準	裕度	備考
管側胴板 (実機の最小厚さ)	[]	≥33.3mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側鏡板 (実機の最小厚さ)	[]	≥33.3mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側出入口管台 (付根部) (実機の最小厚さ)	[]	≥7.1mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側出入口管台 (先端部) (実機の最小厚さ)	[]	≥5.4mm (必要な最小厚さ)	[]	
マンホール管台 (実機の最小厚さ)	[]	≥11.3mm (必要な最小厚さ)	[]	
管板 (実機の最小厚さ)	[]	≥199.3mm (必要な最小厚さ)	[]	
伝熱管 (実機の最小厚さ)	[]	≥0.5mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側出入口管台 (補強計算) (補強に有効な面積)	8660mm ²	≥8280mm ² (補強に必要な面積)	<u>1.045</u>	
管側出入口管台 (溶接部強度) (溶接部の強さ)	159000N	≥884000N (溶接部の負うべき荷重)	<u>1.798</u>	
マンホール管台 (補強計算) (補強に有効な面積)	13300mm ²	≥12100mm ² (補強に必要な面積)	<u>1.099</u>	
マンホール管台 (溶接部強度) (溶接部の強さ)	2390000N	≥1820000N (溶接部の負うべき荷重)	<u>1.313</u>	
マンホール管台 フランジ部 (発生応力)	46N/mm ²	≤111N/mm ² (許容応力)	2.413	

[] 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

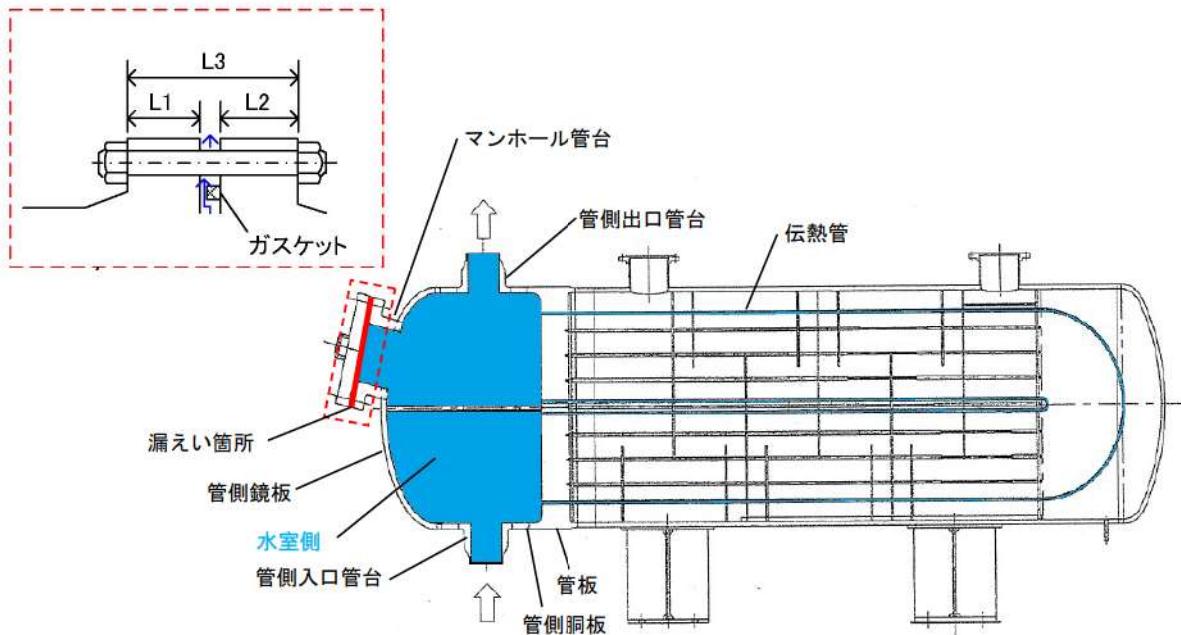


図1 余熱除去冷却器

1.2 評価方法

(1) 管側胴板の評価

設計・建設規格「PVC-3122 円筒形の胴の厚さの規定」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PD_i}{2S\eta - 1.2P} \quad (\text{PVC-3})$$

t : 管側胴板の必要な最小厚さ (mm)

P : 15.4 (MPa)

D_i : 胴の内径 (D_i = 1600 (mm))

S : 設計引張強さ (S_u = 391 (MPa)、at 300°C、SUS304)

η : 繋ぎ手の効率 (η = 1 (-))

(2) 管側鏡板の評価

(鏡部)

設計・建設規格「PVC-3225 半だ円形鏡板の厚さの規定1」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PDK}{2S\eta - 0.2P} \quad (\text{PVC-32.1})$$

t : 管側鏡板 (鏡部) の必要な最小厚さ (mm)

P : 15.4 (MPa)

D : 鏡板の内面における長径 (D = 1600 (mm))

K : 半だ円鏡板の形状による係数 (K=1 (-))

$$K = \frac{1}{6} \left\{ 2 + \left(\frac{D}{2h} \right)^2 \right\} \quad (\text{PVC-32.2})$$

h : 鏡板の内面における短径の 1/2 (h=400.0 (mm))

S : 設計引張強さ (Su=391 (MPa)、at300°C、SUS304)

η : 繰ぎ手の効率 ($\eta = 1 (-)$)

(フランジ部)

設計・建設規格「PVC-3122 円筒形の胴の厚さの規定」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PD_i}{2S\eta - 1.2P} \quad (\text{PVC-3})$$

t : 管側鏡板 (フランジ部) の必要な最小厚さ (mm)

P : 15.4 (MPa)

D_i : 胴の内径 (D_i=1600 (mm))

S : 設計引張強さ (Su=391 (MPa)、at300°C、SUS304)

η : 繰ぎ手の効率 ($\eta = 1 (-)$)

(3) 管側出入口管台 (先端部) の評価

設計・建設規格「PVC-3610 管台の厚さ規定」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PD_0}{2S\eta + 0.8P} \quad (\text{PVC-40})$$

t : 管側出入口管台の必要な最小厚さ (mm)

P : 15.4 (MPa)

D₀ : 管側出入口管台の外径 (D₀=267.4 (mm))

S : 設計引張強さ (Su=391 (MPa)、at300°C、SUSF304)

η : 繰ぎ手の効率 ($\eta = 1 (-)$)

(4) 管板の評価

設計・建設規格「PVC-3510 管穴の中心間距離および管板の厚さの規定」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{FD}{2} \sqrt{\frac{P}{S}} \quad (\text{PVC-39.1})$$

t : 管板の必要な最小厚さ (mm)

F : 管板の支え方による係数 (F=1.24 (-))

D : パッキンの中心径 (D=1600.0 (mm))

P : 15.4 (MPa)

S : 設計引張強さ ($S_u = 391$ (MPa)、at 300°C 、SUS304)

(5) 伝熱管の評価

設計・建設規格「PVC-3610 管台の厚さの規定」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PD_0}{2S\eta + 0.8P} \quad (\text{PVC-40})$$

t : 伝熱管の必要な最小厚さ (mm)

P : 15.4 (MPa)

D_0 : 伝熱管の外径 ($D_0 = 19.0$ (mm))

S : 設計引張強さ ($S_u = 391$ (MPa)、at 300°C 、SUS304TB)

η : 継ぎ手の効率 ($\eta = 1$ (-))

(6) 管側出入口管台（補強計算）の評価

既工認の手法を適用して補強に有効な面積及び補強に必要な面積を算出し、補強に有効な面積が補強に必要な面積を上回ることを確認した。図2に既工認の該当箇所の抜粋を示す。

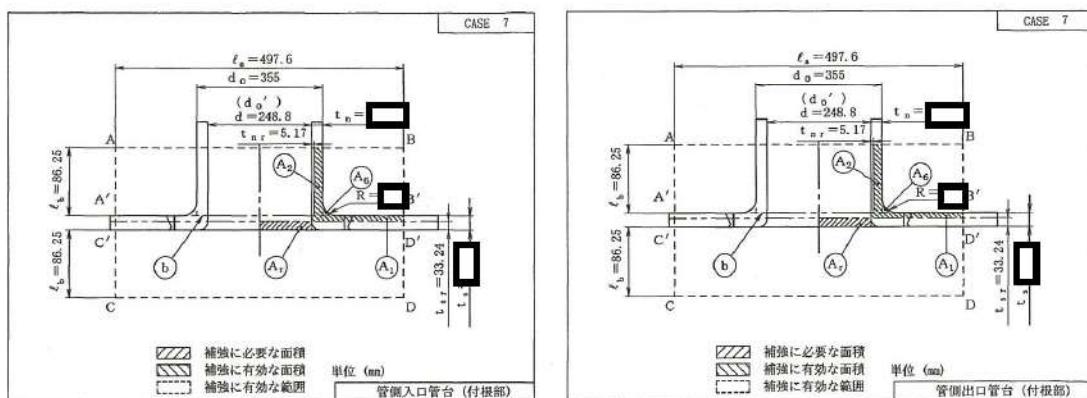


図2 既工認の抜粋

①補強に必要な面積 (A_r)

$$Ar = d \cdot tsr \cdot F = 8030 \text{ (mm}^2\text{)}$$

d: 管台の穴径 ($d = 248.8$ (mm))

tsr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tsr = 32.27$ (mm))

$$tsr = \frac{PD_i}{2S - 1.2P}$$

P : 15.4 (MPa)

D_i : 洞の内径 ($D_i = 1600$ (mm))

S : 設計引張強さ ($S_u = 391$ (MPa)、at 300°C 、SUS304)

F : 係数 ($F = 1$)

■ 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

②補強に有効な面積 (At)

$$At = A1 + A2 + A6 = 8933 \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$A_1 = (\eta \cdot ts - F \cdot tsr) d = 554.4 \text{ (mm}^2\text{)}$$

η : 繼手効率 ($\eta = 1.00$)

ts : 脊板の実機の最小厚さ ($ts = \boxed{}$ (mm))

F : 係数 ($F=1$)

tsr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tsr = 32.27 \text{ (mm)}$)

d : 管台の穴径 ($d = 248.8 \text{ (mm)}$)

$$A_2 = 2(tn - tnr) l_b = 8207.9 \text{ (mm}^2\text{)}$$

tn : 管台の実機の最小厚さ ($tn = \boxed{}$ (mm))

tnr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tnr = 5.02 \text{ (mm)}$)

$$tmr = \frac{PDi}{2S - 1.2P}$$

$$P = 15.4 \text{ MPa}$$

Di : 管台の内径 ($Di = 248.8 \text{ (mm)}$)

S : 設計引張強さ ($S_u = 391 \text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUS304)

l_b : 補強に有効な範囲 ($l_b = 86.25 \text{ (mm)}$)

$$A_6 = 2R^2(1 - \frac{\pi}{4}) = 171.7 \text{ (mm}^2\text{)}$$

R : 管台取付け部の R ($R = \boxed{}$ (mm))

(7) 管側出入口管台（溶接部強度）の評価

既工認の手法を適用して予想される破断箇所の強さ及び溶接の負うべき荷重を算出し、予想される破断箇所の強さが溶接の負うべき荷重を上回ることを確認した。

①溶接部の負うべき荷重 (W)

$$W = do' \cdot tsr \cdot S - (\eta \cdot ts - F \cdot tsr) (la - do') \cdot S = 2922624 \text{ (N)}$$

do' : 管台の穴径 ($do' = 248.8 \text{ (mm)}$)

tsr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tsr = 32.27 \text{ (mm)}$)

S : 設計引張強さ ($S_u = 391 \text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUS304)

η : 繼手効率 ($\eta = 1.00$)

ts : 脊板の実機の最小厚さ ($ts = \boxed{}$ (mm))

F : 係数 ($F=1$)

la : 補強に有効な範囲 ($la = 497.6 \text{ (mm)}$)

██████████ 桁囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

②溶接部の強さ (W_1)

$$W_1 = ⑥ = 5626402 \text{ (N)}$$

⑥ : 溶接部の強さ ($⑥ = 5626402$)

$$⑥ = \frac{1}{2} \pi d \cdot t_n \cdot \sigma_4$$

d : 管台の穴径 ($d=248.8 \text{ (mm)}$)

t_n : 管台の実機の最小厚さ ($t_n = \boxed{}$ (mm))

σ_4 : 溶接部の単位面積当たりの強さ ($\sigma_4 = 273.7 \text{ (MPa)}$)

$$\sigma_4 = S \cdot \eta_4$$

S : 設計引張強さ ($S_u = 391 \text{ (MPa)}$ 、at 300°C、SUS304)

η_4 : 溶接部の強さを求める場合の係数 ($\eta_4 = 0.7$)

(8) マンホール管台（補強計算）の評価

既工認の手法を適用して補強に有効な面積及び補強に必要な面積を算出し、補強に有効な面積が補強に必要な面積を上回ることを確認した。図3に既工認の該当箇所の抜粋を示す。

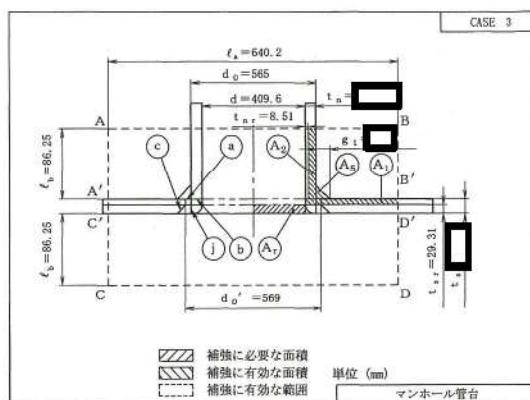


図3 既工認の抜粋

①補強に必要な面積 (Ar)

$$Ar = d \cdot tsr \cdot F = 11662 \text{ (mm}^2\text{)}$$

d: 管台の穴径 ($d=409.6 \text{ (mm)}$)

tsr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tsr=28.47 \text{ (mm)}$)

$$tsr = \frac{PK_1D}{2S - 0.2P}$$

P : 15.4 (MPa)

K_1 : 半だ円鏡板の形状による係数 ($K_1=0.9$)

D : 鏡板の内面における長径 ($D=1600 \text{ (mm)}$)

S : 設計引張強さ ($S_u = 391 \text{ (MPa)}$ 、at 300°C、SUS304)

F : 係数 ($F=1$)

②補強に有効な面積 (At)

██████████ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

$$At = A1 + A2 + A5 = 13682 \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$A_1 = (\eta \cdot ts - F \cdot tsr) (la - d) = 1390.5 \text{ (mm}^2\text{)}$$

η : 繼手効率 ($\eta = 1.00$)

ts : 鏡板の実機の最小厚さ ($ts = \boxed{\quad}$ (mm))

F : 係数 ($F=1$)

tsr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tsr = 28.47 \text{ (mm)}$)

la : 補強に有効な範囲 ($la = 640.2 \text{ (mm)}$)

d : 管台の穴径 ($d = 409.6 \text{ (mm)}$)

$$A_2 = 2 (tn - tnr) \quad lb = 11891.9 \text{ (mm}^2\text{)}$$

tn : 管台の実機の最小厚さ ($tn = \boxed{\quad}$ (mm))

tnr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tnr = 8.26 \text{ (mm)}$)

$$tmr = \frac{PDi}{2S - 1.2P}$$

$$P = 15.4 \text{ MPa}$$

Di : 管台の内径 ($Di = 409.6 \text{ (mm)}$)

S : 設計引張強さ ($S_u = 391 \text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUSF304)

lb : 補強に有効な範囲 ($lb = 86.25 \text{ (mm)}$)

$$A_5 = \frac{1}{2} g_1^2 N_1 = 400.0 \text{ (mm}^2\text{)}$$

g_1 : 溶接脚長 ($g_1 = \boxed{\quad}$ (mm))

N_1 : 溶接箇所数 ($N_1 = 2 \text{ (箇所)}$)

(9) マンホール管台（溶接部強度）の評価

既工認の手法を適用して予想される破断箇所の強さ及び溶接の負うべき荷重を算出し、予想される破断箇所の強さが溶接の負うべき荷重を上回ることを確認した。

①溶接部の負うべき荷重 (W)

$$W = do' \cdot tsr \cdot S - (\eta \cdot ts - F \cdot tsr) (la - d o') \cdot S = 6166155 \text{ (N)}$$

do' : 管台の穴径 ($do' = 569.0 \text{ (mm)}$)

tsr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tsr = 28.47 \text{ (mm)}$)

S : 設計引張強さ ($S_u = 391 \text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUS304)

η : 繼手効率 ($\eta = 1.00$)

ts : 鏡板の実機の最小厚さ ($ts = \boxed{\quad}$ (mm))

F : 係数 ($F=1$)

la : 補強に有効な範囲 ($la = 640.2 \text{ (mm)}$)

②溶接部の強さ (W1)

$$W_1 = @ + ① = 16787287$$

@ : 溶接部の強さ ($@ = 3192515$)

 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

$$\textcircled{a} = \frac{1}{2}\pi \cdot d_o \cdot g_1 \cdot \sigma_1$$

d_o : 管台の外径 ($d=565.0\text{ (mm)}$)

g_1 : 溶接脚長 ($g_1=\boxed{}$ (mm))

σ_1 : すみ肉溶接部の単位面積当たりのせん断強さ ($\sigma_1=179.86$)

$$\sigma_1 = S \cdot \eta_1$$

S : 設計引張強さ ($S_u=391\text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUS304)

η_1 : すみ肉溶接部のせん断強さを求める場合の係数 ($\eta_1=0.46$)

⑤ : 溶接部の強さ ($\textcircled{b}=13594772$)

$$\textcircled{b} = \frac{1}{2}\pi \cdot d \cdot t_n \cdot \sigma_4$$

d : 管台の内径 ($d=409.6\text{ (mm)}$)

t_n : 管台の実機の最小厚さ ($t_n=\boxed{}$ (mm))

σ_4 : 管台壁の単位面積当たりのせん断強さ ($\sigma_4=273.7$)

$$\sigma_4 = S \cdot \eta_4$$

S : 設計引張強さ ($S_u=391\text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUS304)

η_4 : 管台壁のせん断強さを求める場合の係数 ($\eta_4=0.70$)

$$W_2 = \textcircled{a} + \textcircled{b} = 11572866$$

⑥ : 溶接部の強さ ($\textcircled{c}=8380351$)

$$\textcircled{c} = \frac{1}{2}\pi \cdot d_o \cdot t_s \cdot \sigma_2$$

d_o : 管台の外径 ($d=565.0\text{ (mm)}$)

t_s : 鏡板の実機の最小厚さ ($t_s=\boxed{}$ (mm))

σ_2 : 突合せ溶接部の単位面積当たりの引張強さ ($\sigma_2=273.7$)

$$\sigma_2 = S \cdot \eta_2$$

S : 設計引張強さ ($S_u=391\text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUS304)

η_2 : 突合せ溶接部の引張り強さを求める場合の係数

$$(\eta_2=0.70)$$

$$W_3 = \textcircled{c} = 8439681$$

⑦ : 溶接部の強さ ($\textcircled{d}=8439681$)

$$\textcircled{d} = \frac{1}{2}\pi \cdot d_o' \cdot t_s \cdot \sigma_2$$

d_o' : 鏡板の穴径 ($d_o'=569.0\text{ (mm)}$)

t_s : 鏡板の実機の最小厚さ ($t_s=\boxed{}$ (mm))

σ_2 : 突合せ溶接部の単位面積当たりの引張強さ ($\sigma_2=273.7$)

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

1.3 評価結果

余熱除去冷却器の各部位について評価した結果、表2に示すとおり実機の値は判定基準を満足し、ISLOCA発生時の高温(300°C)、高圧(15.4MPa)の条件下で破損せず、漏えいは発生しないことを確認した。

表2 評価結果

評価部位	実機の値	判定基準	裕度	備考
管側胴板 (実機の最小厚さ)	[]	32.3mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側鏡板 (実機の最小厚さ)	[]	32.3mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側出入口管台 (先端部) (実機の最小厚さ)	[]	5.2mm (必要な最小厚さ)	[]	
管板 (実機の最小厚さ)	[]	196.4mm (必要な最小厚さ)	[]	
伝熱管 (実機の最小厚さ)	[]	0.4mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側出入口管台 (補強計算) 8933mm ² (補強に有効な面積)	8933mm ² (補強に有効な面積)	8030mm ² (補強に必要な面積)	1.112	
管側出入口管台 (溶接部強度) 5626402N (溶接部の強さ)	5626402N (溶接部の強さ)	2922624N (溶接部の負うべき荷重)	1.925	
マンホール管台 (補強計算) 13682mm ² (補強に有効な面積)	13682mm ² (補強に有効な面積)	11662mm ² (補強に必要な面積)	1.173	
マンホール管台 (溶接部強度) 8439681N (溶接部の強さ)	8439681N (溶接部の強さ)	6166155N (溶接部の負うべき荷重)	1.368	

各部位については、余熱除去冷却器の定期的な開放点検(1回/10C)に合わせて健全性を確認している。

[] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

2. 破断面積

2.1 評価部位の選定と破断面積の評価方法

マンホール管台フランジ部については、1次冷却材系統の圧力・温度条件下においてもガスケットは機能し、有意な漏えいは発生しないと考えられるが、余熱除去系統の中のガスケットを使ったシール構造で破損した際の影響が大きいと考えられることから、評価にあたっては、保守的にISLOCA発生時の温度・圧力条件下におけるボルト、フランジ及び蓋板の伸び量の合計分隙間が開き、漏えいが発生するものと想定して、破断面積を算出した。

2.2 破断面積の評価結果

漏えいが想定されるマンホール管台フランジ部の破断面積を表3にまとめる。なお、300°C条件下で評価したところ、伸び量がマイナスとなり、圧縮量が増加することになることから、熱伸びを考慮しない条件で評価した破断面積を余熱除去冷却器の破断面積とした。

表3 余熱除去冷却器の破断面積

設定温度 : T1 (°C)	300
設置温度 : T2 (°C)	21
ボルトサイズ・材質	M48×3、SNB7
ボルト本数	20
ボルト支持長さ : Lo (mm)	217.2
ボルト有効径 : d (mm)	46.1
ボルトヤング率 : E (MPa)	186000
フランジ・蓋板 線膨張係数 : α_1 (at T1) (mm/mm)	- (17.07)
ボルト 線膨張係数 : α_2 (at T1) (mm/mm)	- (13.00)
フランジ熱伸び対象長さ : L1 (mm)	102.0
蓋板熱伸び対象長さ : L2 (mm)	110.7
ボルト熱伸び対象長さ : L3 (mm)	217.2
ボルト締付トルクによる全締付荷重 : W(N)	3690638
15.4MPa 加圧に必要な最小荷重 : Wm1 (N)	4433865
不足する荷重 : W0 = W - Wm1 (N)	-743227
不足荷重分のボルト荷重 : F = W0 /N (N/本)	37161
ボルト面積 : Ab = $\pi/4 \cdot d^2$ (mm ²)	1665.59
ボルト応力 : $\sigma = F/Ab$ (MPa)	22.31
ボルトイズミ : $\varepsilon = \sigma/E$ (mm/mm)	0.000120
ボルト伸び量 : $\Delta L1 = \varepsilon \cdot Lo$ (mm)	0.03
フランジ・蓋板 熱伸び量 : $\Delta L2 = \alpha_1 \cdot 10^{-6} \cdot (T1-T2) \cdot (L1+L2)$ (mm)	- (1.01)
ボルトの熱伸び量 : $\Delta L3 = \alpha_2 \cdot 10^{-6} \cdot (T1-T2) \cdot L3$ (mm)	- (0.79)
伸び量 : $\Delta L = \Delta L1 - \Delta L2 + \Delta L3$ (mm)	0.03 (-0.20)
フランジ部漏えい面積 : A = $\pi \cdot D \cdot \Delta L$ (mm ²)	45 (-328)
漏えい量評価に用いる破断面積 (inch ²)	0.07 (-)

注 : () 内の数値は、熱伸びを考慮した場合の値を示す。

余熱除去ポンプからの漏えいの可能性について

余熱除去ポンプについて、ISLOCA 発生時の高温（300°C）、高圧（15.4MPa）の条件下で漏えいが発生しないことを以下のとおり確認した。

1. 強度評価

1.1 評価部位の選定

評価箇所については既工認に基づきケーシング（吸込・吐出ノズル）、管台、ケーシングカバー、ケーシングボルトに関して、評価を実施した。吸込・吐出ノズルはフランジ端までケーシング最小肉厚と同じ肉厚を確保しているため、ケーシング肉厚を代表として評価した。また、ケーシングとケーシングカバーの接合部を評価した。

また、非金属製部品（カーボン製の遊動環、フッ素ゴム製の O リング）を使用しているメカニカルシールについても評価した。

図 1 に余熱除去ポンプ本体の、図 2 及び図 3 にメカニカルシールの構造及び原理を示す。

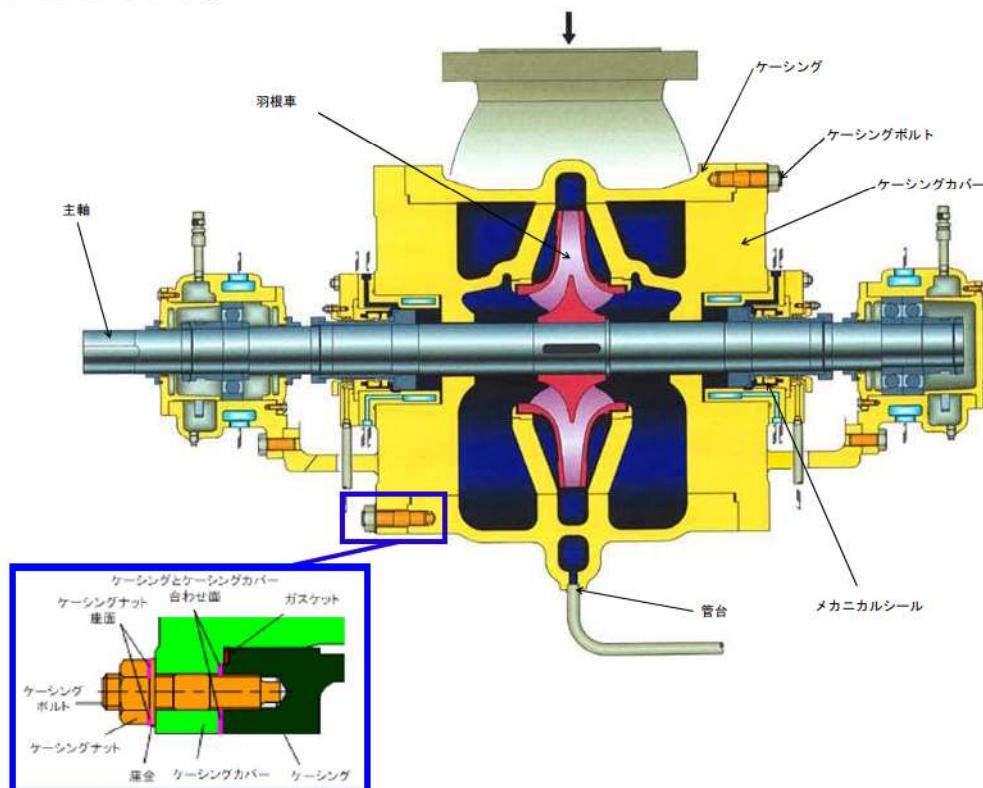


図 1 余熱除去ポンプ


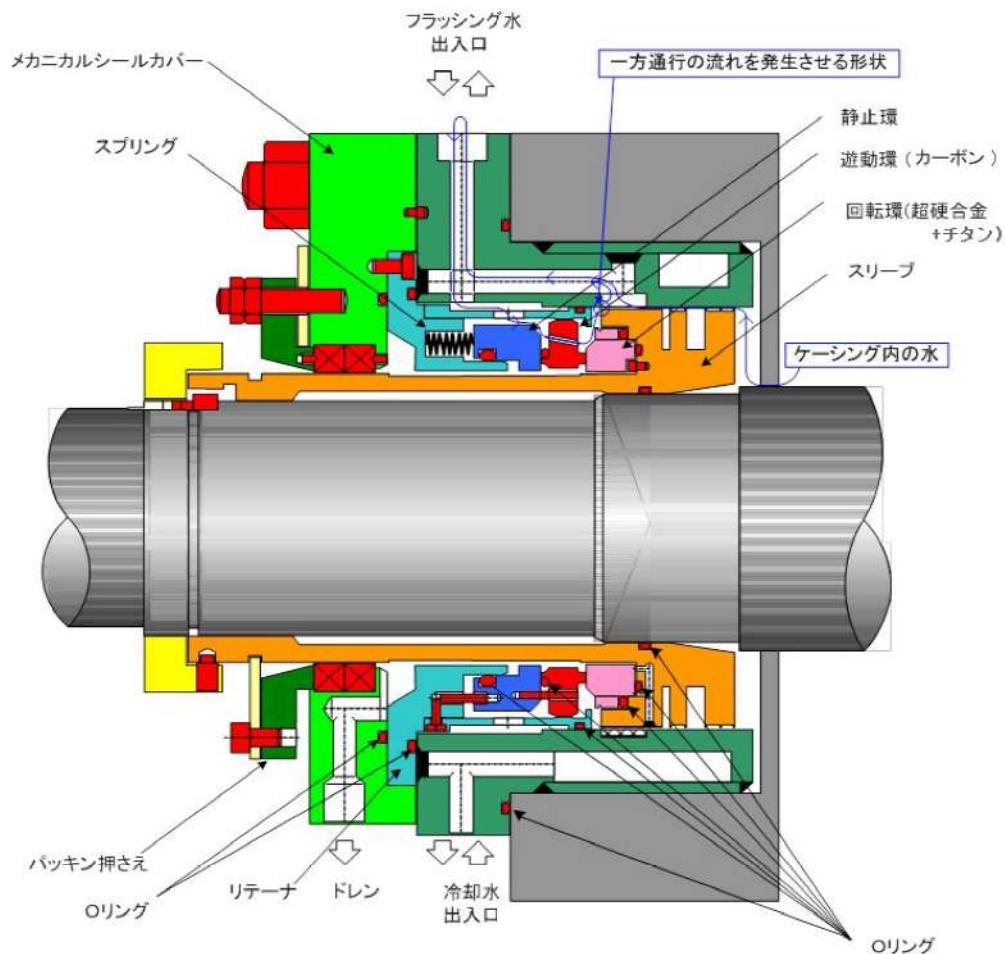


図2 メカニカルシール

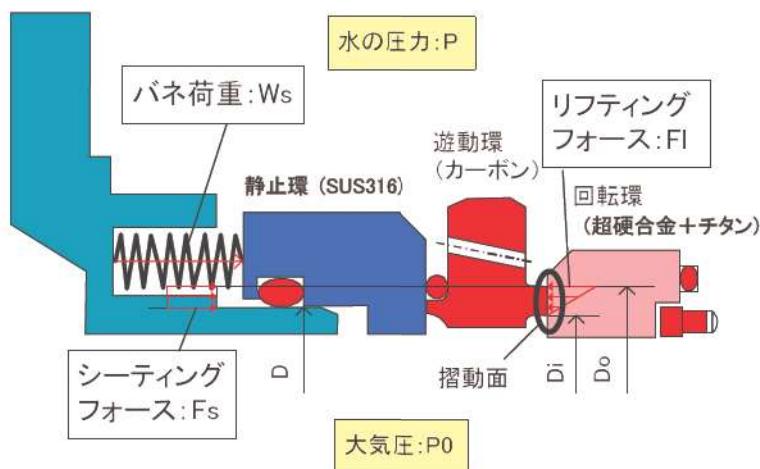

図に示すように遊動環には右向きに「バネ荷重: W_s 」とメカニカルシール内の「水の圧力: P 」から「大気圧: P_0 」を引いた差圧 ΔP によって発生する「シーティングフォース: F_s 」が加わっている。

一方、左向きにメカニカルシール内の「水の圧力: P 」から「大気圧: P_0 」を引いた差圧 ΔP によって発生する「リフティングフォース: F_1 」が加わっている。遊動環と回転環の摺動面では、メカニカルシール内の「水の圧力: P 」から「大気圧: P_0 」まで減圧されるため、図に示すように圧力が三角分布となる。従って、面積に差圧 ΔP をかけて 2 で割ったものが F_1 となる。 F_1 の式を以下に示す。関係式を以下に示す。

$$F_s = (D_o^2 - D^2) / 4 \times \pi \times \Delta P$$

$$F_1 = (D_o^2 - D_i^2) / 4 \times \pi \times \Delta P / 2$$

D_o 、 D 、 D_i : 主軸を中心とした円の直径 (m)

ΔP : 差圧 (水の圧力: P -大気圧: P_0) (MPa)

メカニカルシールは、遊動環を「バネによる押さえ力」と(「シーティングフォース: F_s 」から「リフティングフォース: F_1 」を引いた力)との合計の力で回転環に押し付けることにより、シールを行っている。そのため、メカニカルシールは、差圧 ($\Delta P = P - P_0$) の増加に相対して、シール面圧が高くなる特性を有しており、高差圧が作用した場合でも、有意に漏えい量が増加することはない。以下に、最高使用圧力 (DBA) と ISLOCA 時の圧力での摺動面の面圧を示す。

	最高使用圧力(DBA)	ISLOCA 時の圧力
ΔP (MPa)	4.5	15.4
F_s (N)		
F_1 (N)		
W_s (N)		
摺動面の接触加重 $W_t = W_s + F_s - F_1$ (N)		
摺動面の面圧 $P_t = W_t / (D_o^2 - D_i^2) / 4 \times \pi$ (MPa)		

図3 メカニカルシールの原理

□ 案内のみの内容は機密情報に属しますので公開できません。

1.2 評価方法

(1) ケーシング（吸込・吐出ノズル）の評価

設計・建設規格「PMC-3320 ケーシングの厚さの規定」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PA}{2S} \quad (\text{PMC-3})$$

t : ケーシングの必要な最小厚さ (mm)

P : 15.4 (MPa)

A : 図 PMC-3320-1 から図 PMC-3320-6 までに示す寸法 (mm)

S : 設計引張強さ (Su=341 (MPa)、at300°C、SCS13)

(2) 管台の評価

設計・建設規格「PMC-3610 管台の構造強度の規定」を適用し必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PD_0}{2S\eta + 0.8P} \quad (\text{PMC-14})$$

t : 管台の必要な最小厚さ (mm)

D₀ : 管台の外形 (mm)

η : 繰ぎ手の効率 ($\eta = 1$ (-))

P : 15.4 (MPa)

S : 設計引張強さ (Su=391 (MPa)、at300°C、SUS304TP)

(3) ケーシングカバーの評価

設計・建設規格「PMC-3410 ケーシングカバーの構造強度の規定」を適用し必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = d \sqrt{\frac{KP}{S}} \quad (\text{PMC-10})$$

t : ケーシングカバーの必要な最小厚さ (mm)

d: 表 PMC-3410-1 の左欄に掲げるケーシングカバーの取付け方法に応じ、それぞれ同欄の図に示す当該ケーシングカバーの径または最小内のり (mm)

K : 0.17 (ケーシングカバーの取付け方法による係数)

P : 15.4 (MPa)

S : 設計引張強さ (Su=341 (MPa)、at300°C、SCS13)

(4) ケーシングボルトの評価

設計・建設規格「PMC-3510 ボルトの構造強度の規定」より、「JIS B 8265」を適用して発生応力を算出し、発生応力が許容応力 (Sy 値) を下回ることを確認した。

$$S_{bo} = W_{m1} / Ab$$

S_{bo} : 発生応力 (MPa)

W_{m1} : 使用状態でのボルト荷重 (N)

$$W_{m1} = \frac{\pi GP}{4} (G + 8bm)$$

G : ガスケット反力円の直径 ($G=600$ (mm))

$$G = D_g - 2b$$

D_g : ガスケットの外径 ($D_g=614$ (mm))

b : ガスケット座の有効幅 ($b=7.0$ (mm))

$$b = 2.52\sqrt{N/2} = 6.901 \approx 7.0$$

N : ガスケット幅 ($N=15$ (mm))

P : 15.4 (MPa)

Ab : 実際に使用するボルトの総有効断面積 ($Ab=21654$ (mm²))

$$Ab = n \frac{\pi}{4} db^2$$

db : ボルトねじ部の谷径 ($db=37.129$ (mm))

m : ガスケット係数 ($m=3.00$ (JIS B 8265 附属書3 表2による))

$$S_{ba} = W_{m2} / Ab$$

S_{ba} : ガスケット締付時応力 (MPa)

W_{m2} : ガスケット締付時ボルト荷重 (N)

$$W_{m2} = \pi b G y$$

y : ガスケットの最小設計締付圧力 ($y=68.9$ (N/mm²) (JIS B 8265 附属書3 表2による))

S_y : 設計降伏点 ($S_y=425$ (MPa)、at 300°C、SNB7)

(5) ポンプ耐圧部の接合部の評価

ケーシングとケーシングカバーの接合部については、ケーシングボルトの内圧と熱による伸び量、及びケーシングカバーの熱による伸び量を評価し、ケーシングボルトの伸び量からケーシングカバーの伸び量を差し引いた伸び量がガスケット復元量 (約 ■) *以下であり、有意な漏えいは発生しないことを確認した。

* : ガスケットメーカーにおける試験によって確認した値

①ケーシングボルトの伸び量の算出

ケーシングボルトを図4に示す。

■ 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

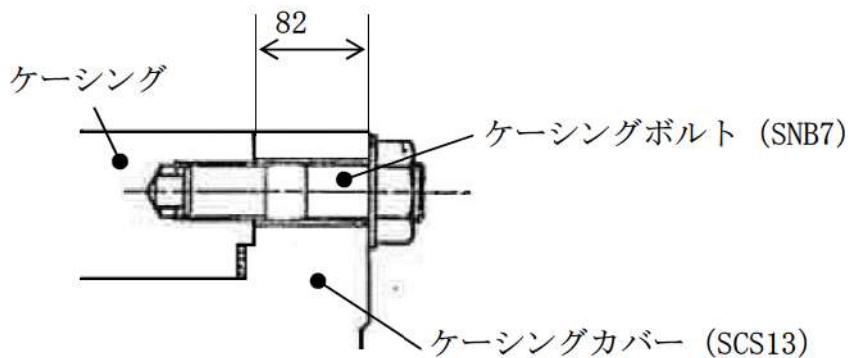


図4 ケーシングボルト

a. 初期締め付けによるケーシングボルトの伸び量

$$\sigma_1 = E_b \times \delta_1 / L_0$$

σ_1 : ケーシングボルトの発生応力 42 (MPa)

E_b : ケーシングボルト材料 (SNB7) の縦弾性係数 186000 (MPa)

δ_1 : 初期締め付けによるケーシングボルトの伸び量 (mm)

L_0 : ケーシングボルトのねじ部を除く長さ 82 (mm)

$$\delta_1 = 42 \times 82 / 186000 = 0.0185 \text{ (mm)}$$

b. 内圧によるケーシングボルトの伸び量

$$\sigma_2 = E_b \times \delta_2 / L_0$$

σ_2 : ケーシングボルトの発生応力 258 (MPa)

E_b : ケーシングボルト材料 (SNB7) の縦弾性係数 186000 (MPa)

δ_2 : 内圧によるケーシングボルトの伸び量 (mm)

L_0 : ケーシングボルトのねじ部を除く長さ 82 (mm)

$$\delta_2 = 258 \times 82 / 186000 = 0.1138 \text{ (mm)}$$

c. 熱による伸び量

・ ケーシングボルトの伸び量

$$\delta_3 = L_0 \times \alpha_b \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C})$$

δ_3 : 熱によるケーシングボルトの伸び量 (mm)

L_0 : ケーシングボルトのねじ部を除く長さ 82 (mm)

α_b : ケーシングボルト材料 (SNB7) の線膨張係数 13.00×10^{-6} (mm/mm°C)

$$\delta_3 = 82 \times 13 \times 10^{-6} \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C}) = 0.2975 \text{ (mm)}$$

・ケーシングカバーの伸び量

$$\delta_4 = L_0 \times \alpha_c \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C})$$

δ_4 : 熱によるケーシングカバーの伸び量 (mm)

L_0 : ケーシングボルトのねじ部を除く長さ 82 (mm)

α_c : ケーシングカバー材料 (SCS13) の線膨張係数 17.07×10^{-6} (mm/mm°C)

$$\delta_4 = 82 \times 17.07 \times 10^{-6} \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C}) = 0.3905 \text{ (mm)}$$

d. ケーシングボルトの伸び量

$$0.1138 - 0.0185 + 0.2975 - 0.3905 = 0.0023 \text{ (mm)}$$

(6) メカニカルシールの評価

鉄鋼部品に比べて耐熱温度が低めとなる O リング (フッ素ゴム製) について、高温条件でのシール機能維持確認のため、O リングに使用している材料の耐熱温度の確認を行った。

また、メカニカルシールの遊動環 (カーボン製) に発生するシール面圧がカーボンの圧縮強度を下回ることを確認した。(図 5)

1.3 評価結果

余熱除去ポンプの各部位について評価した結果、表 1 及び図 5 に示すとおり実機の値は判定基準を満足し、ISLOCA 発生時の高温 (300°C)、高圧 (15.4 MPa) の条件下で破損せず、漏えいは発生しないことを確認した。

表1 評価結果 (1/2)

ケーシング (ノズル部含む)			
材料	実機の最小厚さ t_1 [mm]	強度計算上の寸法 A [mm]	圧力 P [MPa]
SCS13	[]	786	15.4

*1 : $\sigma_1 = P \times A / (2 \times S_{u1})$
 *2 : $t_c = P \times A / (2 \times S_u)$

管台			
材料	外径 D [mm]	実機の最小厚さ t_2 [mm]	圧力 P [MPa]
SUS304TP	34.0	[]	15.4

*1 : $\sigma_2 = (P \times D - t_2 \times 0.8 \times P) / (t_2 \times 2 \times \eta)$
 *2 : $t_p = (P \times D) / (2 \times S_u \times \eta + 0.8 \times P)$
 η : 繰ぎ手効率 ($\eta = 1.0$)

ケーシングカバー

材料	実機の 最小厚さ t_1 [mm]	ボルト ピッチ径 D_b [mm]	ガスケット 挿入部直径 D_c [mm]	圧力 P [MPa]	発生荷重 $[N]$	発生応力 σ_3^{*1} [MPa]	許容応力 $S_{u@300C}$ [MPa]	必要な 最小厚さ t_k^{*2} [mm]
SCS13	[]	680	616	15.4	4435128	181	341	59.6

ケーシング (ノズル部含む)			
材料	実機の 最小厚さ t_1 [mm]	ボルト ピッチ径 D_b [mm]	ガスケット 挿入部直径 D_c [mm]
SCS13	[]	680	616

*1 : $\sigma_3 = D_b^2 / t_3^2 \times K \times P$ ($K=0.17$)
 *2 : $t_k = D_b \times (K \times P / S_u)^{1/2}$

[] 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表1 評価結果 (2/2)

材料	谷径 db (mm)	本数 n	ガスケット 係数 m	最小設計 締付圧力 y (N/mm ²)	ガスケット 材料 SUS304+	ガスケット 幅 N (mm)	ガスケット 外径 Dg (mm)	使用圧力 P (MPa)	使用状態 での ボルト荷重 Wm1 (N)	ガスケット 締付時 ボルト荷重 Wm2 (N)	発生応力 Sbo (MPa)	ガスケット 締付時 応力 Sba (MPa)	ボルト 許容応力 Sy (MPa)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNB7	37.129	20	3.00	68.9	膨張黒鉛	15	614	15.4	5,573.437	909.115	258	42	425

$Wm1 = (\pi GP/4) \times (G+8bm)$
 $b = 2.52\sqrt{(N/2)}$
 $= 7.0$
 $Wm2 = \pi b Gy$
 $\dots N/2 = 15/2 = 7.5 > 6.35$ による
 $G = Dg - 2b = 600$
 $Ab = \pi db^2/4 \times n = 21654(\text{mm}^2)$

ケーシングボルトとケーシングカバーの接合部の評価	
ケーシングボルトの伸び量	ガスケット 復元量 (mm)
(mm)	0.0023

メカニカルシール				
(オリジナ)	遊動環(カーボン)			
材料	想定温度 (°C) - フッ素ゴム	許容温度 (カタログ値) (°C) 300	最大シール 面圧 (MPa) [] []	圧縮強度 (MPa) 約100

添 7.1.8.4-53

□ 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

下図右向きに作用する荷重
バネ荷重 $\cdots\cdots W_s =$ □
高圧側から作用する荷重 $\cdots\cdots F_s =$ □

下図左向きに作用する荷重
F_t = □

遊動環と回転環の摺動面では、メカニカルシール内の「水の圧力:P」から「大気圧:P₀」まで減圧されるため、図に示すように圧力が三角分布となる。従って、面積に差圧 ΔP をかけて2で割ったものがF_tとなる。

摺動面内部に作用する荷重 $\cdots\cdots F_t =$ □

摺動面の接触荷重
W_t = □

摺動面の面圧
P_t = □

評価結果
摺動面の接触荷重は最大で□この荷重によるシール面の面圧は最大で□程度であり、非金属製品であるカーボンの圧縮強度約100MPaに比べ十分低いため、メカニカルシールは破損しない。

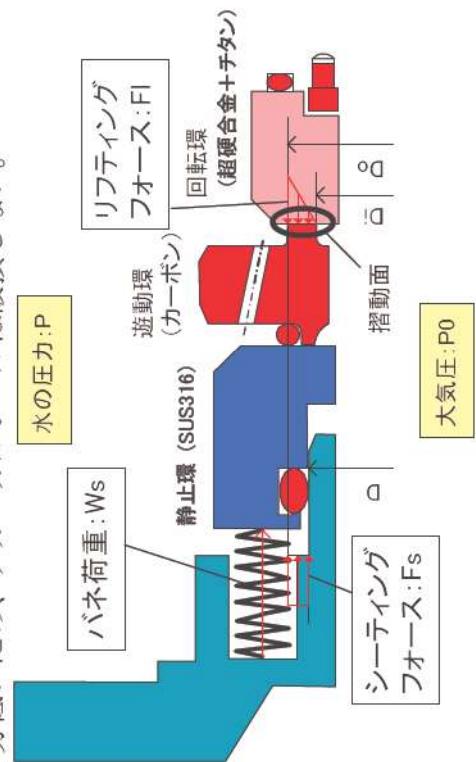


図5 メカニカルシール摺動面の押付荷重

□ 條目のみの内容は機密情報に属しますので公開できません。

逃がし弁からの漏えいの可能性について

入口逃がし弁及び出口逃がし弁について、ISLOCA 発生時の高温（300°C）、高圧（15.4MPa）の条件下で漏えいが発生しないことを以下のとおり確認した。

1. 強度評価

1.1 評価部位

逃がし弁については、ISLOCA 発生時に吹き出し前に加圧される弁座、弁体、入口配管、吹き出し後に加圧される弁耐圧部、弁耐圧部の接合部、出口配管を評価した。図1に逃がし弁の構造を示す。

なお、入口配管及び出口配管（ともに法兰ジ部を含む）の評価については、別紙－5に記載する。

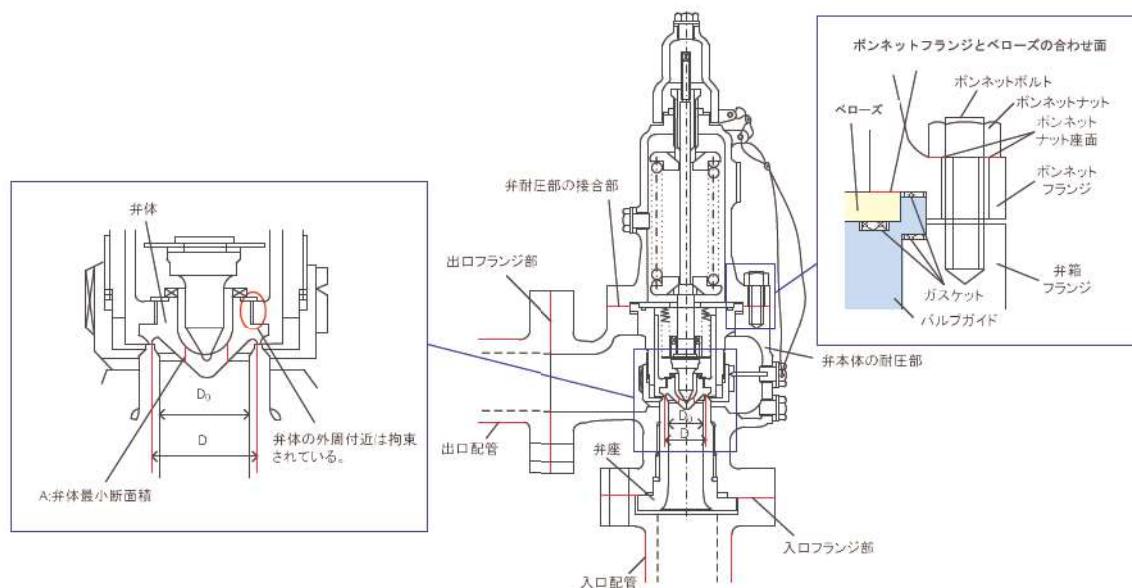


図1 逃がし弁

1.2 評価方法

入口逃がし弁及び出口逃がし弁の設定圧力は、それぞれ [] 及び [] であり、ISLOCA 発生後、15.4MPa になる以前に吹き出し、圧力は低下すると考えられるが、ここでは、逃がし弁の吹き出し前に加圧される箇所と吹き出し後に加圧される箇所の両方とも 15.4MPa、300°Cになるものとして評価する。

(1)弁座の評価

設計・建設規格には安全弁に関する強度評価手法の記載がない。弁座は円筒型の形状であることから、設計・建設規格「VVC-3230 耐圧部に取り付く管台の必要最小厚さ」を準用し、必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

[] 案内のみの内容は機密情報に属しますので公開できません。

$$t = \frac{PD_0}{2S\eta + 0.8P} \quad (\text{VVC-8})$$

t : 管台の計算上必要な厚さ (mm)

D₀ : 管台の外形 (mm)

S : 使用温度における許容引張応力 (MPa)

P : 15.4 (MPa)

η : 繰手効率^{*1}

*1 : 弁座は溶接を実施していないため、1.0 を使用

(2) 弁体の評価

設計・建設規格には安全弁に関する強度評価手法の記載がない。弁体の中心部は弁棒で支持されており、外周付近は構造上拘束されていることから、弁体下面にかかる圧力 (15.4 MPa) が全て弁体の最小肉厚部に作用するとして発生するせん断応力を算出し、許容せん断応力を下回ることを確認した。

$$\sigma = F/A$$

$$F = 1.05^{*2} \times (\pi/4) \times D^2 \times P$$

σ : せん断応力 (MPa)

F : せん断力 (N)

A : 弁体最小断面積 (mm²)

D : 弁座口の径 (mm)

許容せん断応力 σ_B は $0.8S^{*3}$ とすると、 $S=219$ [] 300°C) より、

$$\sigma_B = 175.2 \text{ (MPa)}$$

*2 : メーカの過去の実績値を参考に安全率を 1.05 とした。

*3 : ボイラー構造規格より設計の許容値として 0.8S を適用した。

(3) 弁本体の耐圧部の評価

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{Pd}{2S - 1.2P} \quad (\text{解説 VVB-1})$$

t : 弁箱の最小厚さ

P : 15.4 (MPa)

d : 内径 (mm)

S : 設計引張強さ ($S_u = 420$ (MPa)、at 300°C、[]

(4) 弁耐圧部の接合部の評価

弁耐圧部の接合部については、ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量、及びボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量を評価し、ボンネットボルトの伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がプラスの場合とマイナスの場合について評価を行った。

[] 桟囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

・伸び量がプラスの場合

ボンネットボルトの伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がガスケットの復元量^{*4}を下回ることを確認した。

*4: ガスケットに締付面圧を加えていくと弾性変形が生じ、更に締付面圧を加えていくと塑性変形が生じる。塑性変形したガスケットの締付面圧を緩和した場合、弾性領域分のみが復元する性質がある。弁耐圧部の接合部のシールのため、ガスケットには塑性領域まで締付面圧を加えて初期圧縮を加えており、締付面圧緩和時に弾性領域分の復元が生じ、復元量以下であればシール性は確保される。ガスケットの復元量は、メーク試験によって確認した値。

・伸び量がマイナスの場合

伸び量がマイナスの場合は、弁耐圧部の接合部は増し締めされることになる。弁耐圧部の接合部については、ボンネットフランジとベローズがメタルタッチしており、それ以上ガスケットが圧縮しない構造となっていることから、ボンネットナット座面の面圧とボンネットフランジとベローズの合わせ面の面圧が材料の許容応力を下回ることを確認した。

a. 内圧による伸び量

ボンネットボルトの発生応力 (MPa)

$$\textcircled{4}' = (1000 \times \textcircled{1}' \times \textcircled{2}') / (0.2 \times \textcircled{3}')$$

$$\textcircled{8}' = (\pi \times \textcircled{5}' \times 15.4 / 4) \times (\textcircled{5}' + 8 \times \textcircled{6}' \times \textcircled{7}')$$

$$\textcircled{9}' = \textcircled{4}' - \textcircled{8}'$$

$$\textcircled{10}' = \textcircled{9}' / \textcircled{2}'$$

$$\textcircled{12}' = \textcircled{10}' / \textcircled{11}'$$

$\textcircled{1}'$: 締付けトルク値 (N・m)

$\textcircled{2}'$: ボンネットボルト本数 (本)

$\textcircled{3}'$: ボンネットボルト外径 (mm)

$\textcircled{4}'$: ボンネットボルト締付けトルクによる全締付荷重 (N)

$\textcircled{5}'$: ガスケット反力円の直径 (mm)

$\textcircled{6}'$: ガスケット有効幅 (mm)

$\textcircled{7}'$: ガスケット係数

$\textcircled{8}'$: 15.4 MPa 加圧に必要な最小荷重 (N)

$\textcircled{9}'$: 不足する荷重 (N)

$\textcircled{10}'$: ボンネットボルト 1 本あたりに発生する荷重 (N)

$\textcircled{11}'$: ボンネットボルト径面積 (mm²)

$$\textcircled{12}' = \textcircled{3}' \times \delta / (\textcircled{1} + \textcircled{2})$$

$$\delta = \textcircled{6}$$

$\textcircled{1}$: ボンネットフランジ厚さ (ふた) (mm)

$\textcircled{2}$: 弁箱フランジ厚さ (mm)

$\textcircled{3}$: ボンネットボルト材料の縦弾性係数 ((MPa)、at 300°C)

$\textcircled{6}$: ボンネットボルトの内圧による伸び量 (mm)

b. 熱による伸び量

ボンネットボルトの熱による伸び量

$$\textcircled{4} \times (\textcircled{1} + \textcircled{2}) \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C}) = \textcircled{7}$$

① : ボンネットフランジ厚さ (ふた) (mm)

② : 弁箱フランジ厚さ (mm)

④ : 線膨張係数 (ボンネットボルト) (MPa)

⑦ : ボンネットボルトの熱による伸び量 (mm)

ボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量

$$\textcircled{5} \times (\textcircled{1} + \textcircled{2}) \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C}) = \textcircled{8}$$

① : ボンネットフランジ厚さ (ふた) (mm)

② : 弁箱フランジ厚さ (mm)

⑤ : 線膨張係数 (フランジ) (MPa)

⑧ : ボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量 (mm)

c. 伸び量

$$\text{伸び量 (mm)} = \textcircled{6} + \textcircled{7} - \textcircled{8}$$

⑥ : ボンネットボルトの内圧による伸び量 (mm)

⑦ : ボンネットボルトの熱による伸び量 (mm)

⑧ : ボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量 (mm)

d. ボンネットナット座面の面圧

ボンネットボルト締付荷重として評価された W_{m1} を、ボンネットナット座面の面積 S で除し、面圧を算出する。ボンネットナット座面を図2に示す。

$$W_{m1} = \textcircled{8}' \quad (\text{N})$$

ボンネットナット座面の面積 S

$$S = ((d)^2 - (e)^2) / 4 \times \pi$$

$$= (h) \quad (\text{図2参照})$$

面圧

$$\sigma = W_{m1} / S / \text{ボンネットボルト本数} = \textcircled{8}' / (f) / (i)$$

$$\sigma = (k)$$

⑧' : 15.4 MPa 加圧に必要な最小荷重 (N)

(d) : ボンネットナット面外径 (mm)

(e) : ボンネット穴径 (mm)

(f) : ボンネットナット面直径 (mm)

(g) : ボンネット穴面積 (mm^2)

(h) : ボンネットナット面積 (mm^2)

(i) : ボンネットボルト本数 (本)

(k) : ボンネットナット応力 (MPa)

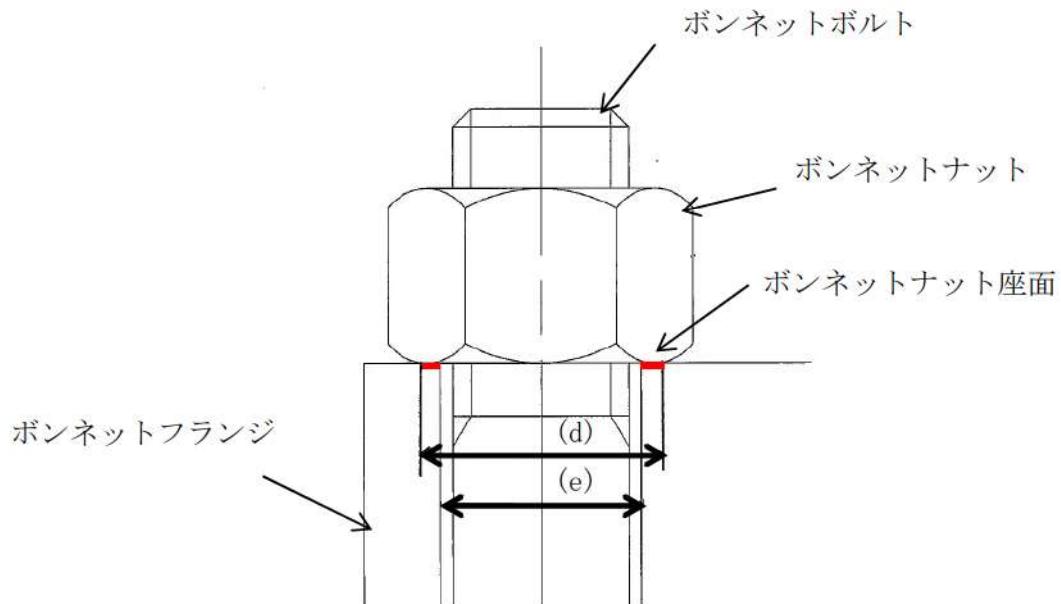


図2 ボンネットナット座面

e. ボンネット法兰ジとベローズの合わせ面の面圧

ボンネットボルト締付時のボンネット法兰ジとベローズの合わせ面の面圧を算出する。

ボンネットボルト締付荷重として評価された W_{m1} を、合わせ面の面積 S で除し、面圧を算出する。

$$W_{m1} = ⑧' \text{ (N)}$$

$$\begin{aligned} S &= ((a)^2 - (b)^2) / 4 \times \pi \\ &= (c) \quad (\text{図2 参照}) \end{aligned}$$

面圧

$$\sigma = W_{m1} / S = ⑧' / (c)$$

$$\sigma = (j)$$

⑧' : 15.4 MPa 加圧に必要な最小荷重 (N)

(a) : メタルタッチ部外径 (mm)

(b) : メタルタッチ部内径 (mm)

(c) : メタルタッチ部面積 (mm^2)

(j) : ボンネット法兰ジと弁箱法兰ジの合わせ面の応力 (MPa)

ポンネットフランジとベローズの合わせ面

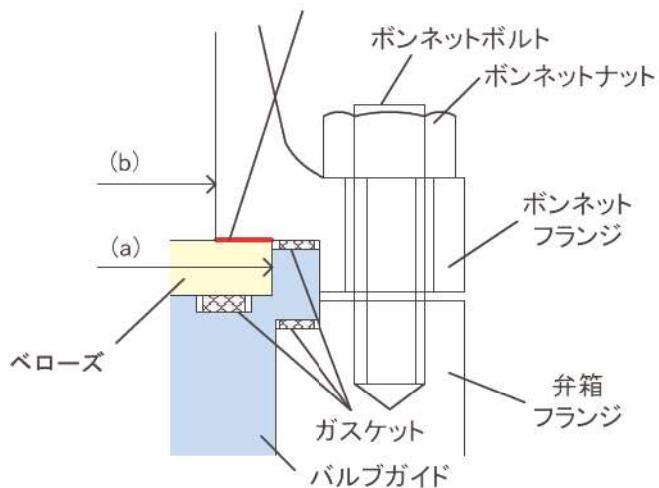


図3 ボンネットフランジとベローズの合わせ面

1.3 評価結果

入口逃がし弁及び出口逃がし弁の各部位について評価した結果、表1～5に示すとおり実機の値は判定基準を満足し、ISLOCA発生時の高温(300°C)、高圧(15.4MPa)の条件下で破損せず、漏えいは発生しないことを確認した。

表1 評価結果(弁座、弁本体の耐圧部)

評価部位	材料	P: 内圧 (MPa)	D ₀ : 外径 or d: 内径 (mm)	S: 設計引張強さ S _u (MPa)	実機の最小厚 さ (mm)	必要な最小厚 さ (mm)
入口 逃がし弁	弁座	15.4		119		4.7
	弁本体の 耐圧部	15.4		420		4.6
出口 逃がし弁	弁座	15.4		119		2.0
	弁本体の 耐圧部	15.4		420		2.2

表2 評価結果(弁体)

評価部位	材料	P: 内圧 (MPa)	A: 弁体最小断 面積 (mm ²)	D: 弁座口の径 (mm)	発生応力 (MPa)	許容応力* (MPa)
入口 逃がし弁	弁体	15.4	417.77		120.66	175.2
	弁本体	15.4	115.41		63.40	175.2

*: ボイラーコンストラクション規格より設計の許容値として0.8Sを適用した。

□ 案内文の内容は機密情報に属しますので公開できません。

表3 弁耐圧部の接合部評価結果（ボンネットボルトの伸び量）

弁番号	(1)ボンネットフランジ厚さ (みた)(mm)	(2)弁端フランジ厚さ (ボンネットボルト)(mm)	(3)機密性係数 (ボンネットボルト)(MPa)	(4)機能強度係数 (ボンネットボルト)(mm/mm°C)	ボンネットボルト の材料	(5)機密強度係数 (フランジ)(mm/mm°C)	弁端フランジの材 料	(6)内圧による伸び量 (mm)	(7)熱による伸び量 (mm)	(8)フランジ の伸び量(mm)	(9)伸び量 (mm)	(10)ガスケット導量 (mm)
3V-RH-027A,B				188000	1300E-05	#ふた(1.300E-05)/弁端(1.718E-05)		0.033	0.183	0.213	122.05	0.003
3V-RH-004A,B				188000	1300E-05	#ふた(1.300E-05)/弁端(1.718E-05)		0.008	0.207	0.242	27.06	-0.027

表4 弁耐圧部の接合部評価結果（ボンネットボルトの発生応力）

弁番号	(1)締付トルク値 (N・m)	(2)ボルト本数 (本)	(3)ボルト外径 (mm)	(4)ボルト締付トルクによる全 トルクによる全 締付荷重(N)	(5)ガスケット 反力円の直径 (mm)	(6)ガスケット の有効幅(mm)	(7)ガスケッ ト係数	(8)15.7k加压 に必要な最小 荷重(N)	(9)不足する 荷重W0(N)	(10)ボルト1本 当たりに 発生する荷重 (N)	(11)ボルト径 面積(mm ²)	(12)ボンネットボルトの 発生応力(MPa)
3V-RH-027A,B	33.3	6	10	99900				142372	-42472	-7079	58	122
3V-RH-004A,B	144.0	12	16	540000				590980	-50980	-4248	157	27

表5 弁耐圧部の接合部評価結果（ボンネットナット座面の面圧、ボンネットフランジとベースの合わせ面の面圧）

弁番号	ナット材質	ボンネット フランジの 材質	リフト制御 板の材料	(a)メタルタッチ ナット呼び径 (mm)	(b)メタルタッチ 部内径 (mm)	(d)ナット面 外径 (mm)	(e)ボンネット 穴径 (mm)	(h)ナット面 面積 (mm ²)	(i)ボルト本数 (本)	(j)フランジの許容 応力Su (MPa)	(k)ナット締付部 の発生応力 (MPa)	(l)ボローズの許容 応力Su (MPa)
3V-RH-004A,B	M16			22.5	19.0	114.1	12	590980	149.7	438	374	431.7

*：伸び量がマイナスである3V-RH-004A、Bのみ評価を行った。

■ 案用みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

弁（逃がし弁、その他の弁を除く）からの 漏えいの可能性について

余熱除去系統のプロセス弁（3V-RH-006A、B 及び 3V-RH-008A、B を除く）の弁本体の耐圧部及び弁耐圧部の接合部について、ISLOCA 発生時の高温（300°C）、高圧（15.4 MPa）の条件下で漏えいが発生しないことを以下のとおり確認した。3V-RH-006A、B 及び 3V-RH-008A、B は ISLOCA 発生時の圧力である 15.4 MPa を上回る圧力で耐圧試験を実施し十分な耐圧性を確認できていることから、漏えい評価の対象外とした。

計器入口弁については、計器入口弁の耐圧試験と計器本体の耐圧試験を確認した結果、計器本体の耐圧試験の圧力が ISLOCA 発生時の圧力（15.4 MPa）を下回るものがあり、それらは破損する可能性があることから、破断面積の算出対象とした。

また、プロセス弁のグランド部（逆止弁を除く）については、高温・高圧の条件下においてもグランドパッキンは機能し、有意な漏えいは発生しないと考えられるが、評価にあたっては保守的にグランドパッキンの存在を無視してグランド部から漏えいするものと想定し、破断面積を算出した。

1. 強度評価

1.1 評価部位の選定

プロセス弁（3V-RH-006A、B 及び 3V-RH-008A、B を除く）の構成部品のうち、ISLOCA 発生時に漏えいが発生すると想定される部位は、弁箱及び弁蓋からなる弁本体の耐圧部、弁耐圧部の接合部及びグランド部があり、それらについて評価した。

計器入口弁については、下流側に設置している計器本体も含めて評価を行った。

1.2 評価方法

(1)弁本体の耐圧部の評価

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{Pd}{2S - 1.2P} \quad (\text{解説 VVB-1})$$

t : 弁箱の最小厚さ

P : 15.4 (MPa)

d : 内径 (mm)

S : 設計引張強さ ($S_u = 420$ (MPa), at 300°C [REDACTED])

(2)弁耐圧部の接合部の評価

弁耐圧部の接合部については、ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量、及びボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量を評価し、

[REDACTED] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

ボンネットボルトの伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がプラスの場合とマイナスの場合について評価を行った。

・伸び量がプラスの場合

ボンネットボルトの伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がガスケットの復元量^{*1}を下回ることを確認した。

^{*1}: ガスケットに締付面圧を加えていくと弾性変形が生じ、更に締付面圧を加えていくと塑性変形が生じる。塑性変形したガスケットの締付面圧を緩和した場合、弾性領域分のみが復元する性質がある。弁耐圧部の接合部のシールのため、ガスケットには塑性領域まで締付面圧を加えて初期圧縮を加えており、締付面圧緩和時に弾性領域分の復元が生じ、復元量以下であればシール性は確保される。ガスケットの復元量は、メーク試験によって確認した値。

・伸び量がマイナスの場合

伸び量がマイナスの場合は、弁耐圧部の接合部は増し締めされることになる。弁耐圧部の接合部については、ボンネットフランジと弁箱フランジがメタルタッチしており、それ以上ガスケットが圧縮しない構造となっていることから、ボンネットナット座面の面圧とボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面圧が材料の許容応力を下回ることを確認した。

a. 内圧による伸び量

ボンネットボルトの発生応力 (MPa)

$$\textcircled{4}' = (1000 \times \textcircled{1}' \times \textcircled{2}') / (0.2 \times \textcircled{3}')$$

$$\textcircled{8}' = (\pi \times \textcircled{5}' \times 15.4 / 4) \times (\textcircled{5}' + 8 \times \textcircled{6}' \times \textcircled{7}')$$

$$\textcircled{9}' = \textcircled{4}' - \textcircled{8}'$$

$$\textcircled{10}' = \textcircled{9}' / \textcircled{2}'$$

$$\textcircled{12}' = \textcircled{10}' / \textcircled{11}'$$

$\textcircled{1}'$: 締付けトルク値 (N・m)

$\textcircled{2}'$: ボンネットボルト本数 (本)

$\textcircled{3}'$: ボンネットボルト外径 (mm)

$\textcircled{4}'$: ボンネットボルト締付けトルクによる全締付荷重 (N)

$\textcircled{5}'$: ガスケット反力円の直径 (mm)

$\textcircled{6}'$: ガスケット有効幅 (mm)

$\textcircled{7}'$: ガスケット係数

$\textcircled{8}'$: 15.4 MPa 加圧に必要な最小荷重 (N)

$\textcircled{9}'$: 不足する荷重 (N)

$\textcircled{10}'$: ボンネットボルト 1 本あたりに発生する荷重 (N)

$\textcircled{11}'$: ボンネットボルト径面積 (mm²)

$$\textcircled{12}' = \textcircled{3}' \times \delta / (\textcircled{1} + \textcircled{2})$$

$\delta = ⑥$

- ①：ボンネットフランジ厚さ（ふた）(mm)
- ②：弁箱フランジ厚さ (mm)
- ③：ボンネットボルト材料の縦弾性係数 ((MPa), at 300°C)
- ⑥：ボンネットボルトの内圧による伸び量 (mm)

b. 熱による伸び量

ボンネットボルトの熱による伸び量

- $$④ \times (① + ②) \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C}) = ⑦$$
- ①：ボンネットフランジ厚さ（ふた）(mm)
 - ②：弁箱フランジ厚さ (mm)
 - ④：線膨張係数（ボンネットボルト）(MPa)
 - ⑦：ボンネットボルトの熱による伸び量 (mm)

ボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量

- $$⑤ \times (① + ②) \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C}) = ⑧$$
- ①：ボンネットフランジ厚さ（ふた）(mm)
 - ②：弁箱フランジ厚さ (mm)
 - ⑤：線膨張係数（フランジ）(MPa)
 - ⑧：ボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量 (mm)

c. 伸び量

伸び量 (mm) = ⑥ + ⑦ - ⑧

- ⑥：ボンネットボルトの内圧による伸び量 (mm)
- ⑦：ボンネットボルトの熱による伸び量 (mm)
- ⑧：ボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量 (mm)

d. ボンネットナット座面の面圧

ボンネットボルト締付荷重として評価された W_{m1} を、ボンネットナット座面の面積 S で除し、面圧を算出する。ボンネットナット座面を図1、2に示す。

$$W_{m1} = ⑧' \quad (\text{N})$$

弁はボンネットナットが2種類あるため、ボンネットナット座面の面積 S で除し、面圧の算出する2パターンを下記に示す。

<パターン1>

$$\begin{aligned} S &= ((d)^2 - (e)^2) / 4 \times \pi \\ &= (h) \quad (\text{図1参照}) \end{aligned}$$

面圧

$$\begin{aligned} \sigma &= W_{m1} / S / \text{ボンネットボルト本数} = ⑧' / (f) / (i) \\ \sigma &= (k) \end{aligned}$$

<パターン2>

$$S = (\sqrt{3}/4 \times (f)^2 \times 6) - (g) \\ = (h) \quad (\text{図2参照})$$

面圧

$$\sigma = Wm1/S = ⑧' / (h) / (i)$$

$$\sigma = (k)$$

(8)': 15.4MPa 加圧に必要な最小荷重 (N)

(d) : ボンネットナット面外径 (mm)

(e) : ボンネット穴径 (mm)

(f) : ボンネットナット面直径 (mm)

(g) : ボンネット穴面積 (mm²)(h) : ボンネットナット面積 (mm²)

(i) : ボンネットボルト本数 (本)

(k) : ボンネットナット応力 (MPa)

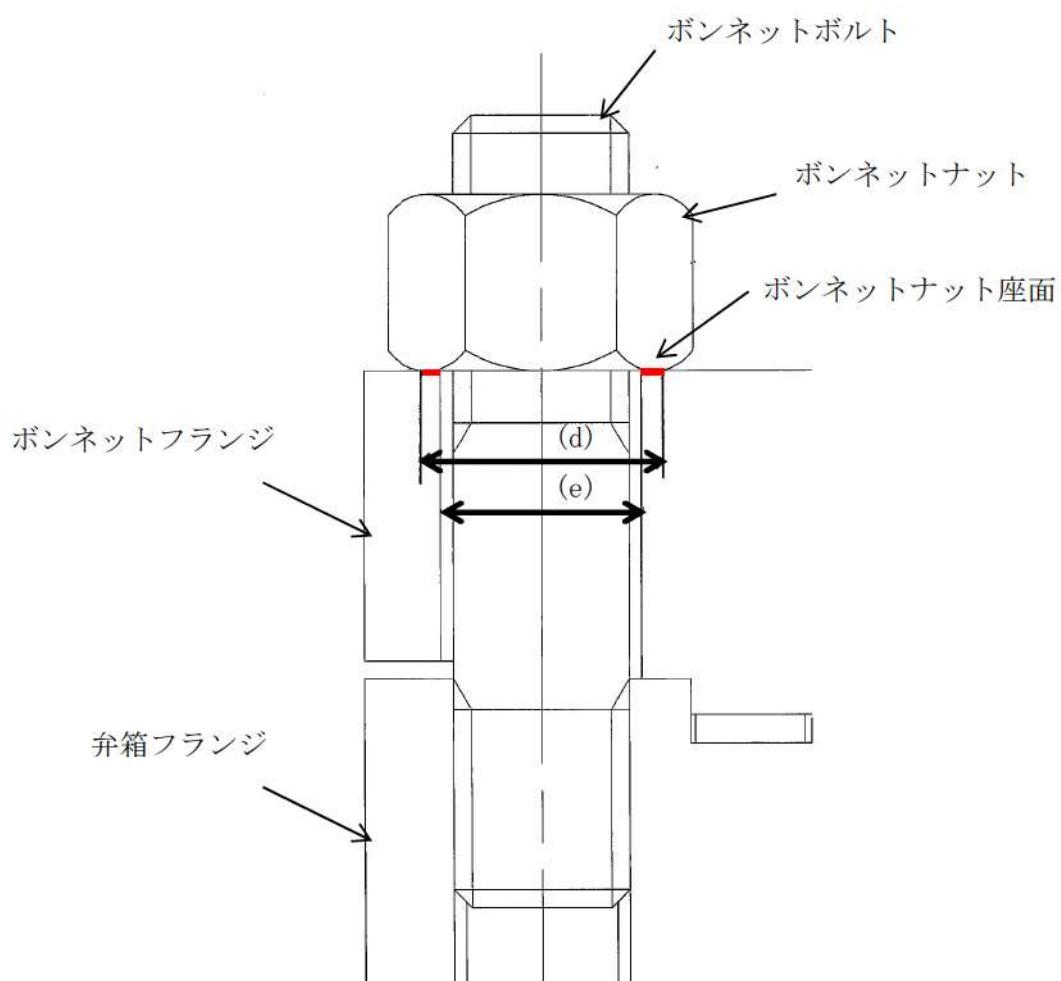


図1 ボンネットナット座面<パターン1>

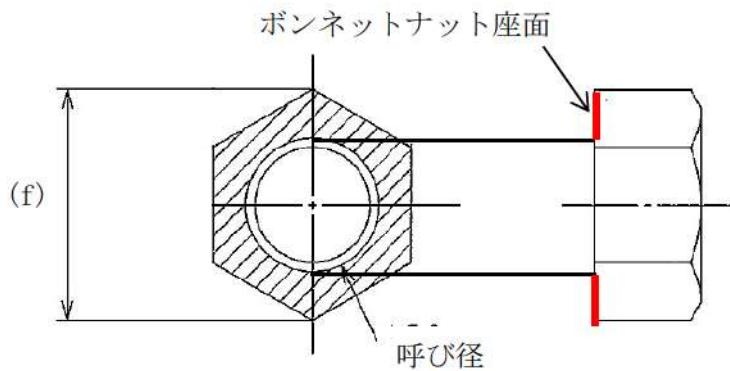


図2 ポンネットナット座面<パターン2>

e. ポンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面圧

ポンネットボルト締付時のポンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面圧を算出する。

ポンネットボルト締付荷重として評価された W_{m1} を、合わせ面の面積 S で除し、面圧を算出する。

$$W_{m1} = ⑧' \text{ (N)}$$

$$\begin{aligned} S &= ((a)^2 - (b)^2) / 4 \times \pi \\ &= (c) \quad (\text{図3 参照}) \end{aligned}$$

面圧

$$\sigma = W_{m1} / S = ⑧' / (c)$$

$$\sigma = (j)$$

⑧' : 15.4 MPa 加圧に必要な最小荷重 (N)

(a) : メタルタッチ部外径 (mm)

(b) : メタルタッチ部内径 (mm)

(c) : メタルタッチ部面積 (mm^2)

(j) : ポンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の応力 (MPa)

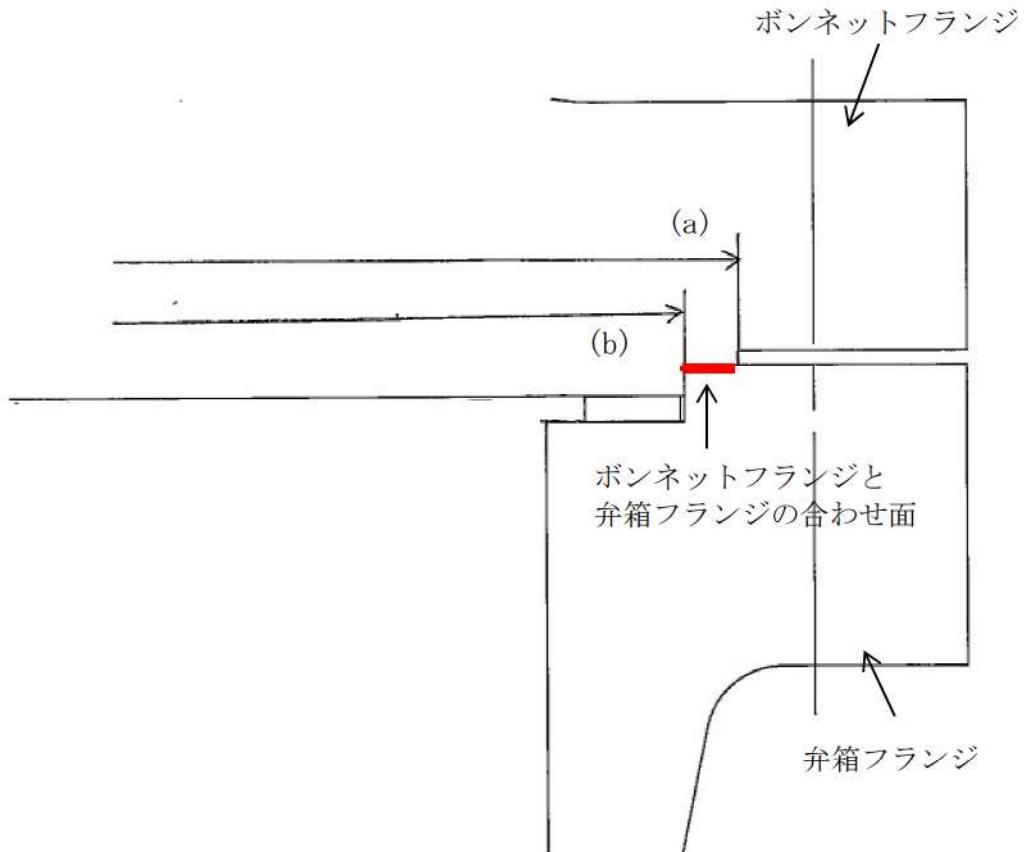


図3 ボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面

(3) 計器入口弁の評価

計器入口弁の耐圧試験と計器本体の耐圧試験を確認し、ISLOCA 発生時の圧力 (15.4 MPa) と比較評価した。

1.3 評価結果

プロセス弁 (3V-RH-006A, B 及び 3V-RH-008A, B を除く) の各部位について評価した結果、表 1 ~ 4 に示すとおり実機の値は判定基準を満足し、ISLOCA 発生時の高温 (300°C)、高圧 (15.4 MPa) の条件下で破損せず、漏えいは発生しないことを確認した。3V-RH-006A, B 及び 3V-RH-008A, B は、ISLOCA 発生時の圧力 (15.4 MPa) を上回る圧力 (15.49 MPa 以上) で耐圧試験を実施しており、破損せず漏えいは発生しない。

計器入口弁は ISLOCA 発生時の圧力 (15.4 MPa) を上回る圧力 (32.4 MPa) で耐圧試験を実施しており、破損せず漏えいは発生しないが、計器本体は耐圧試験圧力が 13.7 MPa であるため、15.4 MPa が加えられた場合、破損する可能性があることが確認された。

表1 弁本体の耐圧部評価結果

評価部位	材料	P : 内圧 (MPa)	D ₀ or d : 内径 (mm)	S : 設計引張強さ S _U (MPa)	実機の最小 厚さ (mm)	必要な最小 厚さ (mm)
3V-RH-026A, B		15.4		420		3.8
3FCV-604, 614		15.4		420		3.8
3HCV-603, 613		15.4		420		4.7
3V-RH-023A, B		15.4		420		1.5
3FCV-601, 611		15.4		420		1.0
3V-RH-016A, B		15.4		420		4.5
3V-RH-013A, B		15.4		420		4.7
3V-RH-005A, B		15.4		420		6.8
3V-RH-056A, B		15.4		420		7.4
3V-RH-101		15.4		420		1.9
3V-RH-100		15.4		420		1.8

柱囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表2 弁耐圧部の接合部評価結果（ボンネットボルトの伸び量）

弁番号	ボンネット フランジ 厚さ(みだり) t_b (mm)	弁箱 フランジ 厚さ t_r (mm)	絶縁性係数 (ボンネット ボルト) E_b (MPa)	線膨張係数 (ボンネット ボルト) α_b (mm/mm°C)	線膨張係数 (ボンネット ボルトの 材料) α_t (mm/mm°C)	ボンネット ボルトの 材料 (ボンネット ボルト)	ボンネット フランジの 材料 (ボンネット ボルト)	弁箱 フランジの 材料	内圧による ボンネット ボルト伸び量 δ_i (mm)	熱による ボンネット ボルト伸び量 δ_h (mm)	ボンネットボルト 1本当たりに 要する引張力 P_s (MPa)	ガスケット の復元量 G (mm)	
3V-RH-026A,B			186000	1.300E-05	1.718E-05				0.076	0.383	0.479	141.74	-0.040
3FCV-604,614			186000	1.300E-05	1.718E-05				-0.013	0.294	0.388	-28.88	-0.107
3FCV-603,613			186000	1.300E-05	1.718E-05				-0.013	0.301	0.398	-29.81	-0.110
3V-RH-023A,B			176000	1.603E-05	1.718E-05				-0.036	0.273	0.292	-104.61	-0.056
3FCV-601,611			186000	1.300E-05	1.718E-05				-0.045	0.199	0.264	-151.96	-0.109
3V-RH-016A,B			186000	1.300E-05	1.718E-05				0.035	0.261	0.345	91.11	-0.049
3V-RH-013A,B			186000	1.300E-05	1.718E-05				0.054	0.348	0.460	105.13	-0.058
3V-RH-005A,B			186000	1.300E-05	1.718E-05				0.059	0.388	0.513	103.03	-0.066
3V-RH-056A,B			186000	1.300E-05	1.718E-05				0.055	0.548	0.724	67.46	-0.121
3V-RH-101			186000	1.300E-05	1.718E-05				0.002	0.236	0.312	6.66	-0.073
3V-RH-100			186000	1.300E-05	1.718E-05				0.034	0.185	0.244	123.35	-0.026

■ 案用みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表3 弁耐圧部の接合部評価結果(ボンネットボルトの発生応力)

弁番号	①'締付トルク値(N・m)	②'ボルト本数(本)	③'ボルト外径(mm)	④'ボルト締付トルクによる全締付荷重(N)	⑤'ガスケット反力円による全ガスケット反力(N)	⑥'ガスケットの有効幅(mm)	⑦'ガスケット係数	⑧'157k加圧に必要な最小荷重(N)	⑨'不足する荷重W0(N)	⑩'ボルト1本当たりに発生する荷重(N)	⑪'ボルト全面積(mm ²)	⑫'ボンネットボルト発生応力(MPa)
3V-RH-026A,B		16	22	1385455				1741508	-355053	-22253	157	142
3FCV-604,614		4	20	170700				142396	28304	7076	245	-29
3HCV-603,613		4	22	210455				174327	36127	9032	303	-30
3V-RH-023A,B		8	20	540000				334972	205028	25628	245	-105
3FCV-601,611		8	16	360000				169138	190862	23858	157	-152
3V-RH-016A,B		20	20	1400000				1846455	-446455	-22323	245	91
3V-RH-013A,B		16	22	1385455				1895125	-509671	-31854	303	105
3V-RH-005A,B		16	30	2584000				3508827	-924827	-57802	561	103
3V-RH-056A,B		20	30	3230000				3986851	-756851	-37843	561	67
3V-RH-101		12	16	540000				552554	-12554	-1046	157	7
3V-RH-100		8	16	360000				515555	-155555	-19444	157	124

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表4 弁耐圧部の接合部評価結果(ボンネットナット座面の面圧、ボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面圧)

井番号	ナット材質	ナット材質 ボンネットフランジ の材質	ナット材質 ボンネットフランジ の材質	(a)メタルダーリング 外径 (mm)	(b)メタルダーリング 内径 (mm)	(c)メタルダーリング 面積 (mm ²)	(d)ナット面 外径 (mm)	(e)ボンネット面 内径 (mm)	(f)ナット面積 (mm ²)	(g)ボンネット穴面積 (mm ²)	(h)ナット面積 (mm ²)	①ボルト本数 (本)	②Wn1	③ボンネットの片 端面の面圧 (MPa)	④ボンネットの片 端面の面圧 (MPa)	⑤ボンネットの片 端面の面圧 (MPa)	⑥ボンネットの片 端面の面圧 (MPa)	
3V-RH-02BAB	SNB7	SCS14A	M22		16288.4	31.4	25.0	—	—	283.5	16	174.508	106.9	420	420	383.9	632	
3FOV-604614	S45C	SUS316	SCS14A	M20		841.2	—	—	34.6	415.5	362.1	4	142.396	169.3	427	420	90.3	632
3HOV-603613	S45C	SUS316	SCS14A	M22		1382	—	—	37.0	490.9	398.3	4	174.327	126.1	427	420	109.4	632
3V-RH-023AB	SNB16	SUSF316	SCS14A	M20		1938	29.0	23.0	—	—	245.0	8	334.972	168.5	420	420	170.9	604
3FOV-601611	SNB7	SUSF316	SCS14A	M16		2850	22.5	19.0	—	—	114.1	8	169.138	159.3	420	420	185.3	632
3V-RH-016AB	SNB7	SUSF316	SCS14A	M20		10681	27.7	23.0	—	—	187.2	20	184.645	172.9	420	420	493.3	632
3V-RH-013AB	SNB7	SUSF316	SCS14A	M22		16433	31.4	25.0	—	—	283.5	16	189.5125	114.9	420	420	417.8	632
3V-RH-005AB	SNB7	SUSF316	SCS14A	M20		16135	42.8	33.0	—	—	580.1	16	35088.27	216.8	420	420	378.1	632
3V-RH-056AB	SNB7	SUSF316	SCS14A	M30		29914	42.8	33.0	—	—	580.1	20	38888.51	133.3	420	420	343.7	632
3V-RH-101	SNB7	SUSF316	SCS14A	M16		6339	22.5	19.0	—	—	114.1	12	552554	86.9	420	420	403.6	604
3V-RH-100	SNB7	SUSF316	SCS14A	M16		3804	22.5	19.0	—	—	114.1	8	515555	135.5	420	420	564.9	604

■ 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。