

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機                              | 備考   |
|--------------------|---------|---|--|
|                    |         | VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書 | 工認資料構成の相違<br>・以下，章番号や図番号等の相違については，差異理由の記載を省略 |

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機  | 備考  |
|--------------------|---------|---|---|
|                    |         | <p style="text-align: center;">目次</p> <p>1. 概要 ..... 1</p> <p>2. 基本方針 ..... 2</p> <p>2.1 サプレッションプールを水源とするポンプの有効NPSH ..... 2</p> <p>2.2 サプレッションプールを除くタンク等を水源とするポンプの有効NPSH ..... 2</p> <p>3. 評価 ..... 3</p> <p>3.1 サプレッションプールを水源とするポンプの評価方針 ..... 3</p> <p>3.2 サプレッションプールを除くタンク等を水源とするポンプの評価方針 ..... 3</p> <p>3.3 評価対象ポンプの選定 ..... 4</p> <p>3.4 評価方法 ..... 5</p> <p>3.4.1 サプレッションプールを水源とするポンプの有効NPSH評価方法 ..... 5</p> <p>3.4.2 サプレッションプールを除くタンク等を水源とするポンプの有効NPSH評価方法 ..... 8</p> <p>3.5 評価結果 ..... 8</p> <p>3.5.1 サプレッションプールを水源とするポンプの有効NPSH評価結果 ..... 8</p> <p>別添1<br/>           重大事故等時における非常用炉心冷却系ストレーナの異物付着による圧損上昇評価</p> | <p>設備名称の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>以下，左記名称の差異理由の記載を省略</li> </ul> <p>評価対象の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「3.3 評価対象ポンプの選定」を踏まえた個別評価対象ポンプの相違（理由①）</li> </ul> |

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機  | 備考   |
|--------------------|---------|---|--|
|                    |         | <p>1. 概要</p> <p>本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(以下「技術基準規則」という。)」第44条第1項第5号及び第54条第1項第1号並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈(以下「解釈」という。)」により，原子炉格納施設の「圧力低減設備その他の安全設備」のうちサブプレッションプールを水源として原子炉格納容器除熱のために運転するポンプが，原子炉格納容器内の圧力，水位，温度及び配管圧損並びに冷却材中の異物の影響により想定される最も小さい有効吸込水頭（以下「有効NPSH」という。）において，正常に機能することを説明するとともに，サブプレッションプールを除くタンク等を水源として原子炉格納容器冷却のために運転するポンプについても想定される最も小さい有効NPSHにおいて，正常に機能することを説明するものである。</p> <p>また，有効NPSH以外の温度，放射線，荷重その他の使用条件に対して有効に機能を発揮することについては，添付書類「VI-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に示す。</p> <p>なお，設計基準対象施設に関しては，技術基準規則の要求事項に変更がないため，今回の申請においては変更は行わない。</p> <p>今回，新たに重大事故等対処設備として申請する「圧力低減設備その他の安全設備」のうちサブプレッションプールを水源として原子炉格納容器除熱のために運転する代替循環冷却ポンプ及び残留熱除去系ポンプ並びにサブプレッションプールを除くタンク等を水源として原子炉格納容器冷却のために運転する復水移送ポンプ及び大容量送水ポンプ(タイプI)について，想定される最も小さい有効NPSHにおいて，正常に機能することを説明する。なお，原子炉格納施設のうち「圧力低減設備その他の安全設備」として使用するほう酸水注入系ポンプ及び高圧代替注水系タービンポンプについては，熔融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止を目的として，原子炉圧力容器への注水に使用するため，添付書類「VI-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書」にて評価する。</p> | <p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・配管圧損も考慮しているため記載（以下，理由の記載省略）</li> </ul> <p>設備名称の相違</p> <p>申請設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「圧力低減設備その他の安全設備」として申請するポンプと水源の相違(理由②)</li> </ul> <p>設備名称の相違</p> <p>記載表現の相違</p> |

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機   | 備考   |
|--------------------|---------|--|--|
|                    |         | <p>2. 基本方針</p> <p>2.1 サプレッションプールを水源とするポンプの有効NPSH<br/>           重大事故等時において，原子炉格納施設のうち「圧力低減設備その他の安全設備」としてサプレッションプールを水源として原子炉格納容器除熱のために運転するポンプは，想定される原子炉格納容器内の圧力，水位，温度及び配管圧損並びに冷却材中の異物の影響によるろ過装置の性能評価により想定される最も小さい有効 NPSH において，正常に機能する設計とする。</p> <p>2.2 サプレッションプールを除くタンク等を水源とするポンプの有効NPSH<br/>           重大事故等時において，原子炉格納施設のうち「圧力低減設備その他の安全設備」としてサプレッションプールを除くタンク等を水源として原子炉格納容器冷却のために運転するポンプは，各水源タンク等の圧力，水位，温度及び配管圧損により想定される最も小さい有効NPSH において，正常に機能する設計とする。</p> <p>これらのポンプについては，異物管理された復水貯蔵タンク，淡水貯水槽 (No.1) 又は淡水貯水槽 (No.2) を水源とするため，異物の影響については考慮不要とする。</p> <p>なお，海から取水する可能性のある大容量送水ポンプ(タイプI)の付属品である水中ポンプには，吸込口に異物混入防止のフィルタを設置する設計とする。万一，ポンプの吸込口のフィルタが詰まった場合は，ポンプの起動停止によるフィルタ閉塞の回復及び水中ポンプの吊り上げによるフィルタ清掃が短時間で可能である。</p> | <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違<br/>           ・本文1項の理由②参照</p> <p>記載表現の相違</p> |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機  | 備考   |
|--------------------|---------|---|--|
|                    |         | <p>3. 評価</p> <p>3.1 サプレッションプールを水源とするポンプの評価方針</p> <p>重大事故等時において、サプレッションプールを水源とするポンプは、原子炉格納容器内の圧力、水位、水源の温度及び配管圧損並びに冷却材中の異物により想定される最も小さい有効 NPSH が必要吸込水頭（以下「必要 NPSH」という。）を上回ることを評価する。</p> <p>そのうち、原子炉冷却材喪失事故（以下「LOCA」という。）等時の対応においてサプレッションプールを水源として、原子炉格納容器除熱のために運転する場合、運転に係る最も厳しい初期条件は原子炉冷却材配管の両端破断による大破断 LOCA を想定するが、破断形態は設計基準事故と同等であるため、保温材の破損影響範囲及び配管破断による保温材等の異物発生量は設計基準事故時より拡大することはない。</p> <p>ただし、炉心損傷を伴う重大事故等時においては、原子炉格納容器内の pH 制御のために注入する水酸化ナトリウム水溶液と原子炉格納容器内構造物等との化学反応により新たに発生する異物（以下「化学影響生成異物」という。）が想定されるため、化学影響生成異物の想定発生量が最大となる事象を抽出して有効 NPSH を評価する。</p> <p>また、評価に当たっては、平成 18 年 7 月 31 日付け平成 18・06・28 原第 3 号にて認可された工事計画の添付書類「IV-5 非常用炉心冷却設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書」及び平成 20 年 4 月 7 日付け平成 20・02・29 原第 30 号にて認可された添付書類「IV-5 非常用炉心冷却設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書」を参考に、「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について（内規）」（平成 20・02・12 原院第 5 号（平成 20 年 2 月 27 日原子力安全・保安院制定））に準拠し評価を行う。</p> | <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>認可日の相違</p> |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機  | 備考   |
|--------------------|---------|---|--|
|                    |         | <p>3.2 サプレッションプールを除くタンク等を水源とするポンプの評価方針</p> <p>重大事故等時において、サプレッションプールを除くタンク等を水源とするポンプは、それぞれの水源の圧力、水位、温度及び配管圧損により想定される最も小さい有効NPSHが必要NPSHを上回ることを評価する。</p> <p>3.3 評価対象ポンプの選定</p> <p>重大事故等時の対応において、原子炉格納施設のうち「圧力低減設備その他の安全設備」として原子炉格納容器除熱又は冷却のために使用するポンプ及び想定される水源を以下に示す。</p> <p>・復水移送ポンプ*（水源：復水貯蔵タンク）</p> <p>・代替循環冷却ポンプ*（水源：サプレッションプール）</p> <p>・残留熱除去系ポンプ*（水源：サプレッションプール）</p> <p>・大容量送水ポンプ（タイプI）*（水源：淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水槽（No.2）又は海）</p> <p>注記*：原子炉冷却系統施設のうち「非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備」と兼用するポンプを示す。</p> | <p>記載表現の相違</p> <p>・女川は「3.4 評価方法」に記載のとおり、弁類の圧損も含めて配管圧損としている</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>・本文1項の理由②参照</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設備の相違</p> <p>・本文1項の理由②参照</p> |

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機   | 備考  |
|--------------------|---------|--|---|
|                    |         | <p>複数の水源を想定するポンプの評価に当たっては，評価条件が最も厳しくなる水源を想定する。</p> <p>「非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備」と兼用するポンプのうち，復水移送ポンプ及び大容量送水ポンプ（タイプI）は，「圧力低減設備その他の安全設備」として原子炉格納容器冷却のために使用する場合の有効NPSH評価条件が，「非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備」として原子炉圧力容器に注水するために使用する場合の有効NPSH評価条件に包絡されるため，添付書類「VI-1-4-3 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書」にて有効NPSHを評価する。</p> <p>したがって，本資料では，以下のポンプの重大事故等時の有効NPSHを評価する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・代替循環冷却ポンプ（水源：サブプレッションプール）<br/>           (150 m<sup>3</sup>/h)</li> <li>・残留熱除去系ポンプ（水源：サブプレッションプール）<br/>           (1160 m<sup>3</sup>/h)</li> </ul> | <p>＜柏崎刈羽7号との比較＞<br/>           評価条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川は評価条件が厳しくなる「圧力低減設備その他の安全設備」にて評価している（理由③）</li> </ul> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本文1項の理由②参照</li> </ul> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・復水移送ポンプ及び大容量送水ポンプ（タイプI）は，原子炉格納容器の冷却のみに期待している</li> </ul> <p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本文1項の理由②参照</li> </ul> <p>設備名称の相違<br/>           ポンプ仕様の相違</p> <p>＜柏崎刈羽7号との比較＞<br/>           設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本文1項の理由②参照</li> </ul> <p>評価条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本文3.3項の理由③参照</li> </ul> |

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機  | 備考  |
|--------------------|---------|---|---|
|                    |         | <p>3.4 評価方法</p> <p>3.4.1 サプレッションプールを水源とするポンプの有効 NPSH 評価方法</p> <p>「3.3 評価対象ポンプの選定」により選定した代替循環冷却ポンプ及び残留熱除去系ポンプの有効 NPSH 評価については，重大事故等時の各事象のうち，個別評価が必要な事象を抽出し，その事象について最も小さい有効 NPSH が必要 NPSH を上回ることを評価する。</p> <p>非常用炉心冷却系ストレーナへの異物付着による影響に関する具体的な評価手順及び評価内容については，別添1「重大事故等時における非常用炉心冷却系ストレーナの異物付着による圧損上昇評価」に示す。</p> <p>(1) 有効 NPSH 評価事象の抽出</p> <p>重大事故等時の各事象における非常用炉心冷却系ストレーナの圧損に影響する評価条件を比較し，「3.3 評価対象ポンプの選定」で選定した代替循環冷却ポンプ（残留熱除去系ストレーナを兼用）及び残留熱除去系ポンプに対して，有効 NPSH の個別評価が必要な事象を以下のとおり抽出する。表 3-1 に設計基準事故時と重大事故等時における各事象の評価条件の比較結果を示す。</p> <p>a. 重大事故等時の各事象におけるポンプ運転状態</p> <p>重大事故等時における各事象（表 3-1 の a から 1）のうち，a 及び f の事象については，評価対象ポンプによるサプレッションプールを水源とした原子炉格納容器除熱を考慮しないため個別評価対象外とする。</p> | <p>設備名称の相違<br/>         評価対象の相違<br/>         ・本文目次の理由①参照</p> <p>記載表現の相違</p> <p>設備名称の相違<br/>         評価対象の相違<br/>         ・本文目次の理由①参照<br/>         記載表現の相違</p> <p>評価事象の相違<br/>         ・有効性評価の事故シーケンスグループの相違(理由④)<br/>         記載表現の相違</p> |



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機   | 備考   |
|--------------------|---------|--|--|
|                    |         | <p>b. 有効NPSH評価条件及び発生異物量の影響</p> <p>重大事故等時における各事象（表3-1のaからg）のうち、b、c、d、e及びgの事象については、<b>残留熱除去系ポンプを原子炉格納容器除熱に使用するが、原子炉冷却材配管の破断が生じず、保温材等の異物発生が想定されない。</b></p> <p>ただし、c、d及びeの事象については、設計基準対象施設としての使用条件を超えて残留熱除去系ポンプを運転する。このうち、d及びeの事象については、有効NPSH評価条件がcの事象の評価に包絡されるため個別評価対象外とする。</p> <p>重大事故等時における各事象（表3-1のhからl）のうち、<b>h、i、j、k及びlの事象については、代替循環冷却ポンプを原子炉格納容器除熱に使用するが、i、j及びlの事象については、原子炉冷却材配管の破断が生じず、保温材等の異物発生が想定されない。また、kの事象については、有効NPSH評価条件がhの事象の評価に包絡されるため個別評価対象外とする。</b></p> <p>以上より、新設設備である代替循環冷却ポンプについて、「<b>h 雰 囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）</b>」の事象を想定し、発生する異物の影響を考慮して有効NPSH評価を実施する。また、<b>残留熱除去系ポンプについて、「e 全交流動力電源喪失」の事象を想定し、有効NPSH評価を実施する。</b></p> <p>(2) 有効NPSHの評価条件</p> <p>有効NPSH評価について、以下の各条件を考慮した上で評価する。</p> <p>a. 事故後の原子炉格納容器圧力、サプレッションプール水の温度</p> <p>各事象における水源の温度及び圧力は、事故後の経過時間とともに変化するが、サプレッションチェンバの圧力は<b>100℃以下であれば大気圧以上、100℃以上であればサプレッションプール水温の飽和蒸気圧以上となる。</b></p> | <p>記載表現の相違<br/>         評価事象の相違<br/>         ・本文3.4.1項の理由④参照<br/>         評価対象の相違<br/>         ・本文目次の理由①参照</p> <p>評価事象の相違<br/>         ・本文3.4.1項の理由④参照<br/>         設備名称の相違</p> <p>設備名称の相違<br/>         記載表現の相違</p> <p>評価対象の相違<br/>         ・本文目次の理由①参照</p> <p>記載表現の相違</p> |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機   | 備考   |
|--------------------|---------|--|--|
|                    |         | <p>評価対象ポンプ運転時の水源の温度は100℃を上回るため、サブプレッションプールを水源として有効NPSHを評価するときは、評価条件を保守的に設定するという観点より、サブプレッションチェンバの圧力を水源の想定される最高温度の飽和蒸気圧に設定する。</p> <p>b. サプレッションプールの水位<br/>       サプレッションプールの水位は、重大事故等時に想定されるサブプレッションプールの最低水位を考慮する。</p> <p>c. ストレーナの異物付着による圧損上昇<br/>       代替循環冷却ポンプについては、ストレーナの異物付着による圧損上昇を考慮する。詳細については、別添1「重大事故等時における非常用炉心冷却系ストレーナの異物付着による圧損上昇評価」に示す。</p> <p>■なお、ストレーナの異物付着による圧損上昇は、代替循環冷却ポンプ運転時の通水流量（150 m<sup>3</sup>/h）に対して、有効NPSH評価上保守的な評価となるように、通水流量を上回る流量（■ m<sup>3</sup>/h）を用いた評価を実施する。</p> <p>■残留熱除去系ポンプについては、LOCAを想定しないため、ストレーナの異物付着による圧損上昇を考慮しない。</p> <p>d. 配管圧損<br/>       ポンプの有効NPSH算定に必要な配管圧損については、配管の径、長さ、形状及び弁類の仕様並びに原子炉格納容器除熱のために使用するポンプの最大流量により評価した値を用いる。</p> | <p>評価条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川はNPSH評価が保守的となるよう、吸込液面に作用する絶対圧力をポンプ吸込口の飽和蒸気圧水頭に設定している</li> </ul> <p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <p>ポンプ仕様の相違</p> <p>評価条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・流量の設定方法が相違しているが、実機より保守的に設定するという観点で相違はない（理由⑤）</li> </ul> <p>評価対象の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本文目次の理由①参照</li> </ul> |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機                  | 東海第二発電所         | 女川原子力発電所第2号機  | 備考                                  |                 |                           |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
|-------------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|------|-------|-------|------|----------|---------------|---|---|---|---|---|---------------|-----|------------|---|---|---|-------------|-----|---------|---|---|---|------------|-----|---------|---|---|---|-------------|-----|---------|---|---|---|---------------|---|---|------|-----------|---|------------|-----|------------|---|---|---|------------------------------------|------|---------|-----|-----------|---------------|---------------------------|------|---------|---|---|---------------|------------------------------|------|---------|---|---|---------------|--------|------|---------|-----|-----------|---------------|-----------------------|------|---------|---|---|---------------|--|
|                                     |                 | 表 3-1 設計基準事故時と重大事故等時における各事象の評価条件の比較結果（設計基準事故時を基準） <table border="1" data-bbox="1748 394 2451 1900"> <thead> <tr> <th rowspan="2">重大事故等時における各事象<br/>(有効性評価の事故シナリオグループ)</th> <th rowspan="2">S/P水源で運転するポンプ*1</th> <th rowspan="2">有効NPSH評価条件<br/>(水源の圧力、温度等)</th> <th rowspan="2">破断形態</th> <th colspan="2">発生異物量</th> </tr> <tr> <th>保温材等</th> <th>化学影響生成異物</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a 高圧・低圧注水機能喪失</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>無</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>b 高圧注水・減圧機能喪失</td> <td>RHR</td> <td>設計基準事故時に包絡</td> <td>無</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>c 全交流動力電源喪失</td> <td>RHR</td> <td>個別評価を実施</td> <td>無</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>d 崩壊除去機能喪失</td> <td>RHR</td> <td>cの事象に包絡</td> <td>無</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>e 原子炉停止機能喪失</td> <td>RHR</td> <td>cの事象に包絡</td> <td>無</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>f LOCA時注水機能喪失</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>中小破断</td> <td>設計基準事故時未満</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>g 格納容器バイパス</td> <td>RHR</td> <td>設計基準事故時に包絡</td> <td>無</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>h 雰囲気圧力・温度による静的負荷<br/>(格納容器過圧・過温破損)</td> <td>ARHR</td> <td>個別評価を実施</td> <td>大破断</td> <td>設計基準事故時同等</td> <td>化学影響生成異物の発生*2</td> </tr> <tr> <td>i 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気<br/>直接加熱</td> <td>ARHR</td> <td>hの事象に包絡</td> <td>無</td> <td>—</td> <td>化学影響生成異物の発生*2</td> </tr> <tr> <td>j 原子炉圧力容器外の溶融燃料<br/>— 冷却材相互作用</td> <td>ARHR</td> <td>hの事象に包絡</td> <td>無</td> <td>—</td> <td>化学影響生成異物の発生*2</td> </tr> <tr> <td>k 水素燃焼</td> <td>ARHR</td> <td>hの事象に包絡</td> <td>大破断</td> <td>設計基準事故時同等</td> <td>化学影響生成異物の発生*2</td> </tr> <tr> <td>l 溶融炉心・コンクリート<br/>相互作用</td> <td>ARHR</td> <td>hの事象に包絡</td> <td>無</td> <td>—</td> <td>化学影響生成異物の発生*2</td> </tr> </tbody> </table> | 重大事故等時における各事象<br>(有効性評価の事故シナリオグループ) | S/P水源で運転するポンプ*1 | 有効NPSH評価条件<br>(水源の圧力、温度等) | 破断形態 | 発生異物量 |       | 保温材等 | 化学影響生成異物 | a 高圧・低圧注水機能喪失 | — | — | 無 | — | — | b 高圧注水・減圧機能喪失 | RHR | 設計基準事故時に包絡 | 無 | — | — | c 全交流動力電源喪失 | RHR | 個別評価を実施 | 無 | — | — | d 崩壊除去機能喪失 | RHR | cの事象に包絡 | 無 | — | — | e 原子炉停止機能喪失 | RHR | cの事象に包絡 | 無 | — | — | f LOCA時注水機能喪失 | — | — | 中小破断 | 設計基準事故時未満 | — | g 格納容器バイパス | RHR | 設計基準事故時に包絡 | 無 | — | — | h 雰囲気圧力・温度による静的負荷<br>(格納容器過圧・過温破損) | ARHR | 個別評価を実施 | 大破断 | 設計基準事故時同等 | 化学影響生成異物の発生*2 | i 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気<br>直接加熱 | ARHR | hの事象に包絡 | 無 | — | 化学影響生成異物の発生*2 | j 原子炉圧力容器外の溶融燃料<br>— 冷却材相互作用 | ARHR | hの事象に包絡 | 無 | — | 化学影響生成異物の発生*2 | k 水素燃焼 | ARHR | hの事象に包絡 | 大破断 | 設計基準事故時同等 | 化学影響生成異物の発生*2 | l 溶融炉心・コンクリート<br>相互作用 | ARHR | hの事象に包絡 | 無 | — | 化学影響生成異物の発生*2 |  |
| 重大事故等時における各事象<br>(有効性評価の事故シナリオグループ) | S/P水源で運転するポンプ*1 | 有効NPSH評価条件<br>(水源の圧力、温度等)   |                                     |                 |                           |      | 破断形態  | 発生異物量 |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
|                                     |                 |   | 保温材等                                | 化学影響生成異物        |                           |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
| a 高圧・低圧注水機能喪失                       | —               | —   | 無                                   | —               | —                         |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
| b 高圧注水・減圧機能喪失                       | RHR             | 設計基準事故時に包絡  | 無                                   | —               | —                         |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
| c 全交流動力電源喪失                         | RHR             | 個別評価を実施   | 無                                   | —               | —                         |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
| d 崩壊除去機能喪失                          | RHR             | cの事象に包絡   | 無                                   | —               | —                         |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
| e 原子炉停止機能喪失                         | RHR             | cの事象に包絡   | 無                                   | —               | —                         |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
| f LOCA時注水機能喪失                       | —               | —   | 中小破断                                | 設計基準事故時未満       | —                         |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
| g 格納容器バイパス                          | RHR             | 設計基準事故時に包絡  | 無                                   | —               | —                         |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
| h 雰囲気圧力・温度による静的負荷<br>(格納容器過圧・過温破損)  | ARHR            | 個別評価を実施   | 大破断                                 | 設計基準事故時同等       | 化学影響生成異物の発生*2             |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
| i 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気<br>直接加熱           | ARHR            | hの事象に包絡   | 無                                   | —               | 化学影響生成異物の発生*2             |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
| j 原子炉圧力容器外の溶融燃料<br>— 冷却材相互作用        | ARHR            | hの事象に包絡   | 無                                   | —               | 化学影響生成異物の発生*2             |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
| k 水素燃焼                              | ARHR            | hの事象に包絡   | 大破断                                 | 設計基準事故時同等       | 化学影響生成異物の発生*2             |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
| l 溶融炉心・コンクリート<br>相互作用               | ARHR            | hの事象に包絡   | 無                                   | —               | 化学影響生成異物の発生*2             |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |
|                                     |                 | 炉心損傷がない場合<br>炉心損傷がある場合  |                                     |                 |                           |      |       |       |      |          |               |   |   |   |   |   |               |     |            |   |   |   |             |     |         |   |   |   |            |     |         |   |   |   |             |     |         |   |   |   |               |   |   |      |           |   |            |     |            |   |   |   |                                    |      |         |     |           |               |                           |      |         |   |   |               |                              |      |         |   |   |               |        |      |         |     |           |               |                       |      |         |   |   |               |  |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [ ]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機   | 備考  |
|--------------------|---------|--|---|
|                    |         | <p>注記*1：サブプレッションプールを水源として、原子炉格納容器除熱に使用するポンプを示す。</p> <p>*2：自主対策設備である原子炉格納容器 pH 調整系より原子炉格納容器内に水酸化ナトリウムが注入され、水質がアルカリ性になることで、原子炉格納容器内の Al, Si, Zn, Fe を含有した構造材との化学反応により溶出したものが保守的に全析出すると仮定する。</p> <p>注：[ ]：有効 NPSH の評価対象事象, S/P：サブプレッションプール, RHR：残留熱除去系ポンプ, ARHR：代替循環冷却ポンプ</p> | <p>設備名称、記載表現及び記載箇所の相違</p> <p>設備名称の相違</p> <p>評価条件の相違<br/>         ・本文 3.3 項の理由③参照</p> <p>記載表現の相違</p> |

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）

緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

■：前回提出時からの変更箇所

2021年3月2日

02-工-B-08-0009\_改0

先行審査プラントの記載との比較表

(VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機  | 備考   |
|--------------------|---------|---|--|
|                    |         | <p>3.4.2 サプレッションプールを除くタンク等を水源とするポンプの有効 NPSH 評価方法</p> <p>「3.3 評価対象ポンプの選定」により，評価対象となるポンプは無い。</p> <p>3.5 評価結果</p> <p>3.5.1 サプレッションプールを水源とするポンプの有効 NPSH 評価結果</p> <p>① 代替循環冷却ポンプの有効 NPSH 評価結果</p> <p>a. 有効 NPSH の算定結果</p> <p>代替循環冷却ポンプの有効 NPSH 算定結果を表 3-2 に示す。また，有効 NPSH 評価の概略図を図 3-1 に示す。</p> | <p>評価対象の相違</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・本文目次の理由①参照</li></ul> <p>設備名称の相違</p> <p>記載箇所の相違</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・女川は表 3-2 以降に記載</li></ul> |

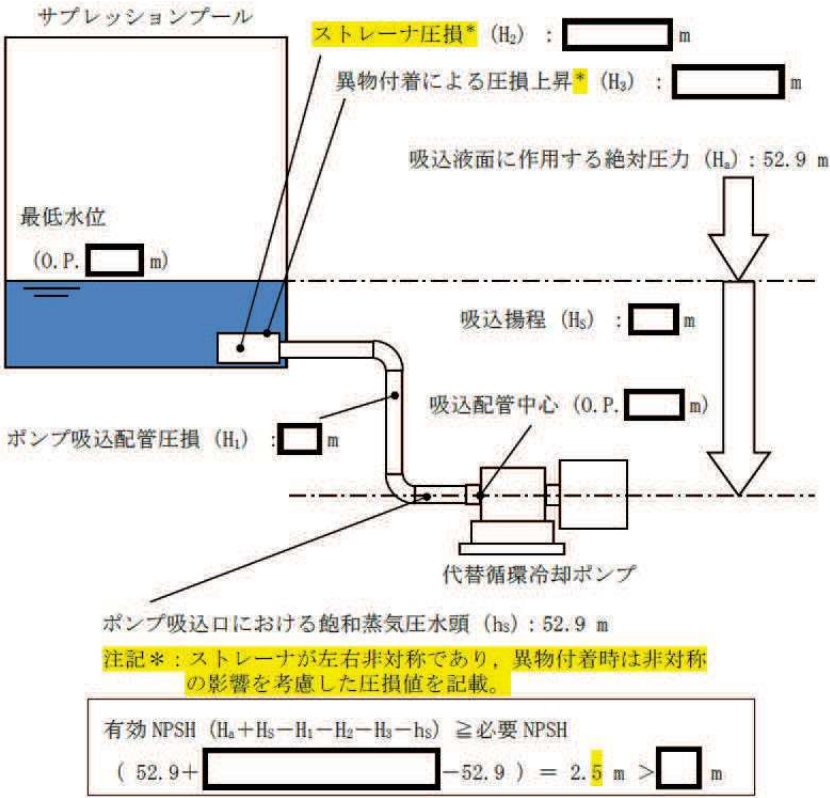
赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [ ]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機   | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機  | 備考 |        |                               |      |                      |     |                          |     |                                  |     |                                     |      |  |     |  |
|--|---------|---|----|--------|-------------------------------|------|----------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------------------|-----|-------------------------------------|------|--|-----|--|
|  |         | <p>表 3-2 代替循環冷却ポンプの有効NPSH 算定結果<br/>           (単位：m)</p> <table border="1" data-bbox="1715 373 2490 646"> <thead> <tr> <th></th> <th>重大事故等時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H<sub>0</sub>：吸込液面に作用する絶対圧力</td> <td>52.9</td> </tr> <tr> <td>H<sub>1</sub>：吸込揚程</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>H<sub>2</sub>：ストレーナ圧損*</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>H<sub>3</sub>：異物付着による圧損上昇*1、*2</td> <td>[ ]</td> </tr> <tr> <td>h<sub>s</sub>：ポンプ吸込口における飽和蒸気圧水頭*3</td> <td>52.9</td> </tr> <tr> <td>有効NPSH (H<sub>0</sub>+H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub>-H<sub>3</sub>-h<sub>s</sub>)</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：ストレーナが左右非対称であり，異物付着時は非対称の影響を考慮した圧損値を記載する。ストレーナ圧損及び異物付着による圧損上昇のうち，長い側のストレーナの圧損値を左側に，短い側のストレーナの圧損値を右側に示す。</p> <p>*2：ストレーナの異物付着による圧損上昇は，代替循環冷却ポンプ運転時の通水流量（150 m<sup>3</sup>/h）に対して，有効NPSH評価上保守的な評価となるように，通水流量を上回る流量（[ ] m<sup>3</sup>/h）を用いた値を使用する。詳細は別添1「重大事故等時における非常用炉心冷却系ストレーナの異物付着による圧損上昇評価」に示す。</p> <p>*3：サプレッションプール水の温度条件は設計上想定する最高温度 150℃を適用する。</p> |    | 重大事故等時 | H <sub>0</sub> ：吸込液面に作用する絶対圧力 | 52.9 | H <sub>1</sub> ：吸込揚程 | [ ] | H <sub>2</sub> ：ストレーナ圧損* | [ ] | H <sub>3</sub> ：異物付着による圧損上昇*1、*2 | [ ] | h <sub>s</sub> ：ポンプ吸込口における飽和蒸気圧水頭*3 | 52.9 | 有効NPSH (H <sub>0</sub> +H <sub>1</sub> -H <sub>2</sub> -H <sub>3</sub> -h <sub>s</sub> ) | 2.5 | <p>設備名称の相違</p> <p>評価条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川は，代替循環冷却ポンプの通水流量を上回る流量で算出したストレーナ圧損で評価している</li> </ul> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川の ECCS ストレーナは，左右非対称であるため，異物付着時には左右の通水流量が非対称となることから，それぞれの通水流量に応じた圧損値を評価している</li> </ul> <p>設備名称の相違</p> <p>ポンプ仕様の相違</p> <p>評価条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本文 3.4.1 項の理由⑤参照</li> </ul> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川は水源とポンプの間に熱交換器が無いため，水源の温度で評価している</li> </ul> |
|  | 重大事故等時  |   |    |        |                               |      |                      |     |                          |     |                                  |     |                                     |      |  |     |  |
| H <sub>0</sub> ：吸込液面に作用する絶対圧力  | 52.9    |   |    |        |                               |      |                      |     |                          |     |                                  |     |                                     |      |  |     |  |
| H <sub>1</sub> ：吸込揚程   | [ ]     |   |    |        |                               |      |                      |     |                          |     |                                  |     |                                     |      |  |     |  |
| H <sub>2</sub> ：ストレーナ圧損*   | [ ]     |   |    |        |                               |      |                      |     |                          |     |                                  |     |                                     |      |  |     |  |
| H <sub>3</sub> ：異物付着による圧損上昇*1、*2   | [ ]     |   |    |        |                               |      |                      |     |                          |     |                                  |     |                                     |      |  |     |  |
| h <sub>s</sub> ：ポンプ吸込口における飽和蒸気圧水頭*3  | 52.9    |   |    |        |                               |      |                      |     |                          |     |                                  |     |                                     |      |  |     |  |
| 有効NPSH (H <sub>0</sub> +H <sub>1</sub> -H <sub>2</sub> -H <sub>3</sub> -h <sub>s</sub> ) | 2.5     |   |    |        |                               |      |                      |     |                          |     |                                  |     |                                     |      |  |     |  |

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [ ]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機  | 備考 |        |        |        |           |     |     |  |
|--------------------|---------|---|----|--------|--------|--------|-----------|-----|-----|--|
|                    |         | <p>b. 有効NPSH評価結果</p> <p>代替循環冷却ポンプの有効NPSH評価結果を表3-3に示す。表3-3に示すとおり，重大事故等時における代替循環冷却ポンプの有効NPSHは，必要NPSHを上回っており，代替循環冷却ポンプの運転状態において，必要NPSHは確保されている。</p> <p>表3-3 代替循環冷却ポンプの有効NPSH評価結果<br/>           (単位：m)</p> <table border="1" data-bbox="1715 646 2490 772"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">必要NPSH</th> <th>有効NPSH</th> </tr> <tr> <th>重大事故等時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>代替循環冷却ポンプ</td> <td>[ ]</td> <td>2.5</td> </tr> </tbody> </table>  <p>図3-1 代替循環冷却ポンプの有効NPSH評価の概略図</p> |    | 必要NPSH | 有効NPSH | 重大事故等時 | 代替循環冷却ポンプ | [ ] | 2.5 | <p>記載箇所の相違</p> <p>設備名称の相違</p> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川は水源とポンプの間に熱交換器が無いため，水源の温度で評価している</li> </ul> |
|                    | 必要NPSH  | 有効NPSH  |    |        |        |        |           |     |     |  |
|                    |         | 重大事故等時  |    |        |        |        |           |     |     |  |
| 代替循環冷却ポンプ          | [ ]     | 2.5   |    |        |        |        |           |     |     |  |

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機   | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機   | 備考 |        |                               |      |                      |   |                           |  |                                       |  |                                   |      |  |     |  |        |        |        |           |   |     |   |
|--|---------|--|----|--------|-------------------------------|------|----------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|------|--|-----|--|--------|--------|--------|-----------|---|-----|---|
|  |         | <p>(2) 残留熱除去系ポンプの有効NPSH評価結果</p> <p>a. 有効NPSHの算定結果</p> <p>残留熱除去系ポンプの有効NPSH算定結果を表3-4に示す。また、有効NPSH評価の概略図を図3-2に示す。</p> <p>表3-4 残留熱除去系ポンプの有効NPSH算定結果<br/>(単位：m)</p> <table border="1" data-bbox="1715 590 2487 827"> <thead> <tr> <th></th> <th>重大事故等時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H<sub>0</sub>：吸込液面に作用する絶対圧力</td> <td>44.7</td> </tr> <tr> <td>H<sub>0</sub>：吸込揚程</td> <td>■</td> </tr> <tr> <td>H<sub>1</sub>：ポンプ吸込配管圧損</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H<sub>2</sub>：異物付着なしの状態におけるストレーナ圧損*</td> <td></td> </tr> <tr> <td>h<sub>0</sub>：ポンプ吸込口における飽和蒸気圧水頭</td> <td>44.7</td> </tr> <tr> <td>有効NPSH (H<sub>0</sub>+H<sub>0</sub>-H<sub>1</sub>-H<sub>2</sub>-h<sub>0</sub>)</td> <td>2.4</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*：残留熱除去系ポンプはLOCA事象を起因とする重大事故等時において使用しないため。</p> <p>b. 有効NPSH評価結果</p> <p>残留熱除去系ポンプの有効NPSH評価結果を表3-5に示す。表3-5に示すとおり、重大事故等時における残留熱除去系ポンプの有効NPSHは、必要NPSHを上回っており、残留熱除去系ポンプの運転状態において、必要NPSHは確保されている。</p> <p>表3-5 残留熱除去系ポンプの有効NPSH評価結果<br/>(単位：m)</p> <table border="1" data-bbox="1715 1314 2487 1451"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">必要NPSH</th> <th>有効NPSH</th> </tr> <tr> <th>重大事故等時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>残留熱除去系ポンプ</td> <td>■</td> <td>2.4</td> </tr> </tbody> </table> |    | 重大事故等時 | H <sub>0</sub> ：吸込液面に作用する絶対圧力 | 44.7 | H <sub>0</sub> ：吸込揚程 | ■ | H <sub>1</sub> ：ポンプ吸込配管圧損 |  | H <sub>2</sub> ：異物付着なしの状態におけるストレーナ圧損* |  | h <sub>0</sub> ：ポンプ吸込口における飽和蒸気圧水頭 | 44.7 | 有効NPSH (H <sub>0</sub> +H <sub>0</sub> -H <sub>1</sub> -H <sub>2</sub> -h <sub>0</sub> ) | 2.4 |  | 必要NPSH | 有効NPSH | 重大事故等時 | 残留熱除去系ポンプ | ■ | 2.4 | <p>評価対象の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本文目次の理由①参照</li> </ul> |
|  | 重大事故等時  |  |    |        |                               |      |                      |   |                           |  |                                       |  |                                   |      |  |     |  |        |        |        |           |   |     |   |
| H <sub>0</sub> ：吸込液面に作用する絶対圧力  | 44.7    |  |    |        |                               |      |                      |   |                           |  |                                       |  |                                   |      |  |     |  |        |        |        |           |   |     |   |
| H <sub>0</sub> ：吸込揚程   | ■       |  |    |        |                               |      |                      |   |                           |  |                                       |  |                                   |      |  |     |  |        |        |        |           |   |     |   |
| H <sub>1</sub> ：ポンプ吸込配管圧損  |         |  |    |        |                               |      |                      |   |                           |  |                                       |  |                                   |      |  |     |  |        |        |        |           |   |     |   |
| H <sub>2</sub> ：異物付着なしの状態におけるストレーナ圧損*  |         |  |    |        |                               |      |                      |   |                           |  |                                       |  |                                   |      |  |     |  |        |        |        |           |   |     |   |
| h <sub>0</sub> ：ポンプ吸込口における飽和蒸気圧水頭  | 44.7    |  |    |        |                               |      |                      |   |                           |  |                                       |  |                                   |      |  |     |  |        |        |        |           |   |     |   |
| 有効NPSH (H <sub>0</sub> +H <sub>0</sub> -H <sub>1</sub> -H <sub>2</sub> -h <sub>0</sub> ) | 2.4     |  |    |        |                               |      |                      |   |                           |  |                                       |  |                                   |      |  |     |  |        |        |        |           |   |     |   |
|  | 必要NPSH  | 有効NPSH   |    |        |                               |      |                      |   |                           |  |                                       |  |                                   |      |  |     |  |        |        |        |           |   |     |   |
|  |         | 重大事故等時   |    |        |                               |      |                      |   |                           |  |                                       |  |                                   |      |  |     |  |        |        |        |           |   |     |   |
| 残留熱除去系ポンプ  | ■       | 2.4  |    |        |                               |      |                      |   |                           |  |                                       |  |                                   |      |  |     |  |        |        |        |           |   |     |   |



赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 □：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機                        | 備考  |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---|
|                    |         | <p>図 3-2 残留熱除去系ポンプの有効NPSH評価の概略図</p> | <p>評価対象の相違<br/>         ・本文目次の理由①参照</p> <p>評価対象の相違<br/>         ・本文目次の理由①参照</p> |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考                     |
|--------------------|---------|--------------|------------------------|
|                    |         |              | 評価対象の相違<br>・本文目次の理由①参照 |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機  | 備考  |
|--------------------|---------|---|---|
|                    |         | <p>VI-1-8-4-別添1 重大事故等時における非常用炉心冷却系ストレーナの異物付着による圧損上昇評価</p> | <p>工認資料構成の相違<br/>         ・以下、章番号や図番号等の相違については、差異理由の記載を省略</p> |

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機   | 備考 |
|--------------------|---------|--|----|
|                    |         | <p style="text-align: center;">目次</p> <p>1. 非常用炉心冷却系ストレーナの異物付着による圧損上昇の<br/>           評価方法 ..... 1</p> <p>2. 非常用炉心冷却系ストレーナの異物付着量の評価 ..... 3</p> <p>2.1 保温材の破損量評価 ..... 3</p> <p>2.2 破損保温材の ECCS 水源への移行量評価 ..... 3</p> <p>2.3 破損保温材以外の異物の ECCS 水源への移行量評価 ..... 4</p> <p>3. 非常用炉心冷却系ストレーナの異物付着量による圧損上昇<br/>           の評価 ..... 5</p> <p>3.1 ストレーナの異物付着による圧損上昇評価に用いる流量 ..... 5</p> <p>3.2 試験装置の概要 ..... 5</p> <p>3.3 試験条件 ..... 6</p> <p>3.4 異物付着による圧損上昇の評価 ..... 8</p> <p>3.5 試験結果 ..... 11</p> <p>4. 非常用炉心冷却系ストレーナの異物付着による圧損上昇の<br/>           評価結果 ..... 12</p> |    |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機   | 備考  |
|--------------------|---------|--|---|
|                    |         | <p>1. 非常用炉心冷却系ストレナの異物付着による圧損上昇の評価方法</p> <p>重大事故等時の評価においては、原子炉格納容器内の冷却材配管の両端破断による原子炉冷却材喪失事故を想定し、配管破断時に破断口周囲の保温材等が破断口から流出した冷却材により破損し、破損した保温材等がドライウエル（以下「D/W」という。）から ECCS 水源であるサブプレッションプール（以下「S/P」という。）へ流入し、代替循環冷却ポンプの吸込流により非常用炉心冷却系ストレナ（以下「ECCS ストレナ」という。）に付着するという事象シナリオに沿って、「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備に係るろ過装置の性能評価等について（内規）」（平成20・02・12 原院第5号（平成20年2月27日原子力安全・保安院制定））（以下「内規」という。）に準拠し ECCS ストレナの圧損上昇の評価を行う。具体的な評価の手順を図1-1に示す。</p> <div data-bbox="1721 966 2487 1617"> <p>(1) 保温材の破損量評価<br/>原子炉格納容器内の冷却材配管の破断による破損影響範囲（以下「Z01」という。）内の保温材の破損量を評価する。（設計基準事故時の評価結果と同様）</p> <p>(2) 破損保温材の ECCS 水源への移行量評価<br/>破損保温材量を基に、ECCS 水源への移行量を評価する。（設計基準事故時の評価結果と同様）</p> <p>(3) 破損保温材以外の異物の ECCS 水源への移行量評価<br/>破損保温材以外の原子炉格納容器内の異物（塗装、堆積異物、その他異物及び化学影響生成異物*）の ECCS 水源への移行量を評価する。</p> <p>(4) 異物付着による圧損上昇の評価<br/>a. NUREG/CR-6808 式を用いて、金属反射型保温材による圧損上昇値を算出する。<br/>b. NUREG/CR-6224 式を用いて、繊維質異物及び粒子状異物による圧損上昇値を算出する。<br/>c. 化学影響生成異物*による圧損上昇値については、圧損試験で得られた値を直接用いる。</p> <p>注記*：化学影響生成異物は、「Evaluation of Post-Accident Chemical Effects in Containment Sump Fluids to Support GSI-191」(Westinghouse WCAP-16530-NP(以下「WCAP」という。))に基づいて算出する。</p> </div> <p>図1-1 ECCS ストレナの圧損上昇の評価の手順</p> | <p>備考</p> <p>設備名称の相違<br/>       ・以下、左記名称の差異理由の記載を省略<br/>       記載表現の相違<br/>       ・説明書本文の記載と統一</p> <p>設計の相違<br/>       ・ECCS ストレナの違いにより、評価式に相違があるものの、内規に示されている評価式を用いて評価しているという観点で相違はない（理由⑥）</p> |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所     | 女川原子力発電所第2号機   | 備考               |          |                   |             |          |             |      |                  |       |             |                          |          |    |   |   |
|--------------------|-------------|--|------------------|----------|-------------------|-------------|----------|-------------|------|------------------|-------|-------------|--------------------------|----------|----|---|---|
|                    |             | <p>2. 非常用炉心冷却系ストレナーナの異物付着量の評価</p> <p>2.1 保温材の破損量評価</p> <p>LOCA時に破断する冷却材配管が設置されている原子炉格納容器内において、配管破断想定箇所は、ZOI内の保温材破損量が多いと想定される箇所を選定し、保温材の破損量を評価する。なお、重大事故等時における保温材の破損量は、設計基準事故時と同様である。</p> <p>保温材の最大破損量を表2-1に示す。</p> <p style="text-align: center;">表2-1 保温材の最大破損量</p> <table border="1" data-bbox="1715 743 2487 915"> <thead> <tr> <th>保温材種類</th> <th>配管破断想定箇所</th> <th>ZOI半径<br/>(配管口径:D)</th> <th>ZOI内保温材の破損量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金属反射型保温材</td> <td>主蒸気系配管<br/>■</td> <td>7.4D</td> <td>■ m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>2.2 破損保温材のECCS水源への移行量評価</p> <p>保温材の破損量のうち、ECCS水源に移行する量を評価した結果を表2-2に示す。移行割合は、内規別表第2に示す値とする。また、破損保温材のECCS水源への移行量は、表2-1のZOI内保温材の破損量に移行割合を乗じて算出する。なお、重大事故等時の破損保温材移行量は、設計基準事故時と同様である。</p> <p style="text-align: center;">表2-2 破損保温材のECCS水源への移行量</p> <table border="1" data-bbox="1715 1470 2487 1583"> <thead> <tr> <th>保温材種類</th> <th>移行割合<br/>(%)</th> <th>移行量<br/>(m<sup>2</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金属反射型保温材</td> <td>50</td> <td>■</td> </tr> </tbody> </table> | 保温材種類            | 配管破断想定箇所 | ZOI半径<br>(配管口径:D) | ZOI内保温材の破損量 | 金属反射型保温材 | 主蒸気系配管<br>■ | 7.4D | ■ m <sup>2</sup> | 保温材種類 | 移行割合<br>(%) | 移行量<br>(m <sup>2</sup> ) | 金属反射型保温材 | 50 | ■ | <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・破損想定箇所の相違</li> </ul> <p>&lt;柏崎刈羽7号との比較&gt;</p> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川はZOI内にケイ酸カルシウム保温材が存在しない</li> </ul> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・破損想定箇所の相違</li> </ul> <p>&lt;柏崎刈羽7号との比較&gt;</p> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川はZOI内にケイ酸カルシウム保温材が存在しない</li> </ul> |
| 保温材種類              | 配管破断想定箇所    | ZOI半径<br>(配管口径:D)  | ZOI内保温材の破損量      |          |                   |             |          |             |      |                  |       |             |                          |          |    |   |   |
| 金属反射型保温材           | 主蒸気系配管<br>■ | 7.4D   | ■ m <sup>2</sup> |          |                   |             |          |             |      |                  |       |             |                          |          |    |   |   |
| 保温材種類              | 移行割合<br>(%) | 移行量<br>(m <sup>2</sup> )   |                  |          |                   |             |          |             |      |                  |       |             |                          |          |    |   |   |
| 金属反射型保温材           | 50          | ■  |                  |          |                   |             |          |             |      |                  |       |             |                          |          |    |   |   |

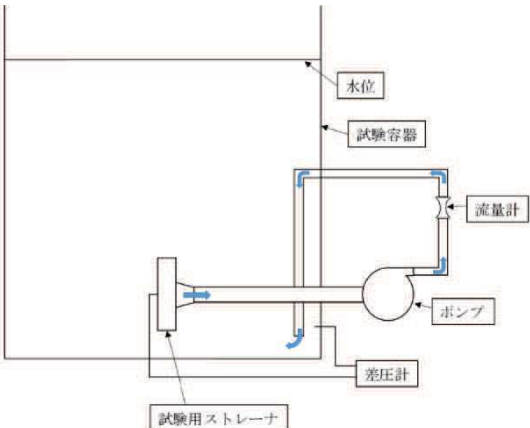
赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機                           | 東海第二発電所          | 女川原子力発電所第2号機   | 備考    |       |      |     |                    |       |  |  |            |      |      |      |       |    |       |    |       |       |                  |  |      |          |        |  |
|--|------------------|--|-------|-------|------|-----|--------------------|-------|--|--|------------|------|------|------|-------|----|-------|----|-------|-------|------------------|--|------|----------|--------|--|
|  |                  | <p>2.3 破損保温材以外の異物の ECCS 水源への移行量評価</p> <p>重大事故等時において考慮する破損保温材以外の異物の種類、量及び ECCS 水源への移行量を表 2-3 に示す。また、耐 DBA 仕様塗装及び堆積異物については、異物管理及び原子炉起動の際の原子炉格納容器内清掃、点検を実施するため、内規別表第 3 に示す値を用いる。</p> <p>表 2-3 重大事故等時における破損保温材以外の異物の種類、量及び ECCS 水源への移行量</p> <table border="1" data-bbox="1715 720 2490 1079"> <thead> <tr> <th>異物の種類</th> <th>異物量</th> <th>移行割合</th> <th>移行量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>耐 DBA 仕様塗装（ジェット破損）</td> <td>39 kg</td> <td rowspan="7" style="background-color: #cccccc;"></td> <td rowspan="7" style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>非 DBA 仕様塗装</td> <td>□ kg</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">堆積異物</td> <td>スラッジ</td> <td>89 kg</td> </tr> <tr> <td>錆片</td> <td>23 kg</td> </tr> <tr> <td>塵土</td> <td>68 kg</td> </tr> <tr> <td>その他異物</td> <td>□ m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>耐 DBA 仕様塗装<br/>（耐 DBA 仕様塗装のうち異物として追加考慮するもの*1）</td> <td>□ kg</td> </tr> <tr> <td>化学影響生成異物</td> <td>□ kg*2</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：重大事故等時において原子炉格納容器内温度が上昇することから、塗装片の追加発生を考慮する。<br/> *2：化学影響生成異物は、WCAP に基づいて算出する。</p> <p>3. 非常用炉心冷却系ストレーナの異物付着量による圧損上昇の評価</p> <p>発生が想定される異物による圧損上昇を以下に示す圧損試験結果より算出し、添付資料「VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備の有効吸込水頭に関する説明書」で評価対象ポンプに選定した代替循環冷却ポンプが重大事故等時に対処するために必要な機能を有効に発揮できることを確認する。</p> <p>圧損試験は、十分保守的な評価となるよう、以下のとおり試験流量、異物量等を設定した。</p> | 異物の種類 | 異物量   | 移行割合 | 移行量 | 耐 DBA 仕様塗装（ジェット破損） | 39 kg |  |  | 非 DBA 仕様塗装 | □ kg | 堆積異物 | スラッジ | 89 kg | 錆片 | 23 kg | 塵土 | 68 kg | その他異物 | □ m <sup>2</sup> | 耐 DBA 仕様塗装<br>（耐 DBA 仕様塗装のうち異物として追加考慮するもの*1） | □ kg | 化学影響生成異物 | □ kg*2 | <p>記載表現の相違</p> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原子炉格納容器内の物量調査に基づく異物量の相違</li> </ul> <p>記載表現の相違</p> <p>設備名称の相違</p> <p>記載表現の相違</p> |
| 異物の種類  | 異物量              | 移行割合   | 移行量   |       |      |     |                    |       |  |  |            |      |      |      |       |    |       |    |       |       |                  |  |      |          |        |  |
| 耐 DBA 仕様塗装（ジェット破損）                           | 39 kg            |  |       |       |      |     |                    |       |  |  |            |      |      |      |       |    |       |    |       |       |                  |  |      |          |        |  |
| 非 DBA 仕様塗装                                   | □ kg             |  |       |       |      |     |                    |       |  |  |            |      |      |      |       |    |       |    |       |       |                  |  |      |          |        |  |
| 堆積異物   | スラッジ             |  |       | 89 kg |      |     |                    |       |  |  |            |      |      |      |       |    |       |    |       |       |                  |  |      |          |        |  |
|  | 錆片               |  |       | 23 kg |      |     |                    |       |  |  |            |      |      |      |       |    |       |    |       |       |                  |  |      |          |        |  |
|  | 塵土               |  |       | 68 kg |      |     |                    |       |  |  |            |      |      |      |       |    |       |    |       |       |                  |  |      |          |        |  |
| その他異物  | □ m <sup>2</sup> |  |       |       |      |     |                    |       |  |  |            |      |      |      |       |    |       |    |       |       |                  |  |      |          |        |  |
| 耐 DBA 仕様塗装<br>（耐 DBA 仕様塗装のうち異物として追加考慮するもの*1） | □ kg             |  |       |       |      |     |                    |       |  |  |            |      |      |      |       |    |       |    |       |       |                  |  |      |          |        |  |
| 化学影響生成異物                                     | □ kg*2           |  |       |       |      |     |                    |       |  |  |            |      |      |      |       |    |       |    |       |       |                  |  |      |          |        |  |

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [ ]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機   | 備考   |    |           |     |  |
|--------------------|---------|--|------|----|-----------|-----|--|
|                    |         | <p>3.1 ストレーナの異物付着による圧損上昇評価に用いる流量<br/>           ストレーナの異物付着による圧損上昇評価に用いる ECCS ストレーナを通過する流量は，有効 NPSH 評価上保守的な評価となるように，代替循環冷却ポンプの通水流量を上回る流量とする。ECCS ストレーナを通過する流量を表 3-1 に示す。</p> <p style="text-align: center;">表 3-1 ECCS ストレーナを通過する流量<br/>(単位:m<sup>3</sup>/h)</p> <table border="1" data-bbox="1712 697 2487 768"> <thead> <tr> <th>設備名称</th> <th>流量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>代替循環冷却ポンプ</td> <td>[ ]</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*：代替循環冷却ポンプの定格流量は 150 m<sup>3</sup>/h であるが，保守的に圧損を評価する観点から，定格流量を上回る [ ] m<sup>3</sup>/h として評価する。</p> <p>3.2 試験装置の概要<br/>           重大事故等時の圧損評価に使用した試験装置の概要を図 3-1 に示す。</p>  <p style="text-align: center;">図 3-1 圧損試験装置の概要図</p> | 設備名称 | 流量 | 代替循環冷却ポンプ | [ ] | <p>評価条件の相違<br/>           ・本文 3.4.1 項の理由⑤参照</p> <p>ポンプ仕様の相違<br/>           評価条件の相違<br/>           ・本文 3.4.1 項の理由⑤参照</p> <p>設計の相違<br/>           ・女川はストレーナメーカーの違いにより，試験用ストレーナは相違しているが，圧損試験装置の構成に相違はない</p> |
| 設備名称               | 流量      |  |      |    |           |     |  |
| 代替循環冷却ポンプ          | [ ]     |  |      |    |           |     |  |



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [ ]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機                    | 東海第二発電所      | 女川原子力発電所第2号機   | 備考                        |                               |                 |                           |                               |          |  |                    |     |     |                  |  |       |          |  |        |      |        |                       |      |       |    |       |    |       |       |  |                    |                                       |  |        |          |  |          |   |
|---------------------------------------|--------------|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|----------|--|--------------------|-----|-----|------------------|--|-------|----------|--|--------|------|--------|-----------------------|------|-------|----|-------|----|-------|-------|--|--------------------|---------------------------------------|--|--------|----------|--|----------|---|
|                                       |              | <p>3.3 試験条件</p> <p>(1) 試験のスケーリング比</p> <p>試験異物のスケーリング比は、試験用ストレーナ1個当たりの表面積( [ ] m<sup>2</sup>)と実機ストレーナの基準表面積( [ ] m<sup>2</sup>)の比率から、 [ ] とした。</p> <p>圧損試験で考慮するストレーナの基準表面積は、下記の式で算出する。</p> <p>ストレーナ基準表面積 = (有効表面積) - (その他異物付着面積) × 0.75<br/>       = [ ] - [ ] × 0.75 (内規) = [ ] m<sup>2</sup></p> <p>(2) 試験の異物量</p> <p>圧損試験に用いる異物量を表3-2に示す。</p> <p style="text-align: center;">表3-2 圧損試験に用いる異物量</p> <table border="1" data-bbox="1715 1018 2487 1633"> <thead> <tr> <th>異物の種類</th> <th>試験に用いる異物量の計算</th> <th>重大事故等時における異物量 A</th> <th>異物スケーリング比 R<sub>sd</sub></th> <th>試験に用いる異物量 B=A×R<sub>sd</sub></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金属反射型保温材</td> <td></td> <td>[ ] m<sup>2</sup></td> <td rowspan="10">[ ]</td> <td rowspan="10">[ ]</td> </tr> <tr> <td>耐DBA仕様塗装(ジェット破損)</td> <td></td> <td>39 kg</td> </tr> <tr> <td>非DBA仕様塗装</td> <td></td> <td>[ ] kg</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">堆積異物</td> <td>繊維質保温材</td> <td>[ ] kg*1<br/>( [ ] kg)</td> </tr> <tr> <td>スラッジ</td> <td>89 kg</td> </tr> <tr> <td>錆片</td> <td>23 kg</td> </tr> <tr> <td>塵土</td> <td>68 kg</td> </tr> <tr> <td>その他異物</td> <td></td> <td>[ ] m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>耐DBA仕様塗装(耐DBA仕様塗装のうち、異物として追加考慮するもの*2)</td> <td></td> <td>[ ] kg</td> </tr> <tr> <td>化学影響生成異物</td> <td></td> <td>[ ] kg*4</td> </tr> </tbody> </table> | 異物の種類                     | 試験に用いる異物量の計算                  | 重大事故等時における異物量 A | 異物スケーリング比 R <sub>sd</sub> | 試験に用いる異物量 B=A×R <sub>sd</sub> | 金属反射型保温材 |  | [ ] m <sup>2</sup> | [ ] | [ ] | 耐DBA仕様塗装(ジェット破損) |  | 39 kg | 非DBA仕様塗装 |  | [ ] kg | 堆積異物 | 繊維質保温材 | [ ] kg*1<br>( [ ] kg) | スラッジ | 89 kg | 錆片 | 23 kg | 塵土 | 68 kg | その他異物 |  | [ ] m <sup>2</sup> | 耐DBA仕様塗装(耐DBA仕様塗装のうち、異物として追加考慮するもの*2) |  | [ ] kg | 化学影響生成異物 |  | [ ] kg*4 | <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・女川は実機ストレーナ2個分を基準表面積として、スケーリング比を定義している(理由⑦)</li> </ul> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・別添3.3項の理由⑦参照</li> </ul> |
| 異物の種類                                 | 試験に用いる異物量の計算 | 重大事故等時における異物量 A  | 異物スケーリング比 R <sub>sd</sub> | 試験に用いる異物量 B=A×R <sub>sd</sub> |                 |                           |                               |          |  |                    |     |     |                  |  |       |          |  |        |      |        |                       |      |       |    |       |    |       |       |  |                    |                                       |  |        |          |  |          |   |
| 金属反射型保温材                              |              | [ ] m <sup>2</sup>   | [ ]                       | [ ]                           |                 |                           |                               |          |  |                    |     |     |                  |  |       |          |  |        |      |        |                       |      |       |    |       |    |       |       |  |                    |                                       |  |        |          |  |          |   |
| 耐DBA仕様塗装(ジェット破損)                      |              | 39 kg  |                           |                               |                 |                           |                               |          |  |                    |     |     |                  |  |       |          |  |        |      |        |                       |      |       |    |       |    |       |       |  |                    |                                       |  |        |          |  |          |   |
| 非DBA仕様塗装                              |              | [ ] kg   |                           |                               |                 |                           |                               |          |  |                    |     |     |                  |  |       |          |  |        |      |        |                       |      |       |    |       |    |       |       |  |                    |                                       |  |        |          |  |          |   |
| 堆積異物                                  | 繊維質保温材       | [ ] kg*1<br>( [ ] kg)  |                           |                               |                 |                           |                               |          |  |                    |     |     |                  |  |       |          |  |        |      |        |                       |      |       |    |       |    |       |       |  |                    |                                       |  |        |          |  |          |   |
|                                       | スラッジ         | 89 kg  |                           |                               |                 |                           |                               |          |  |                    |     |     |                  |  |       |          |  |        |      |        |                       |      |       |    |       |    |       |       |  |                    |                                       |  |        |          |  |          |   |
|                                       | 錆片           | 23 kg  |                           |                               |                 |                           |                               |          |  |                    |     |     |                  |  |       |          |  |        |      |        |                       |      |       |    |       |    |       |       |  |                    |                                       |  |        |          |  |          |   |
|                                       | 塵土           | 68 kg  |                           |                               |                 |                           |                               |          |  |                    |     |     |                  |  |       |          |  |        |      |        |                       |      |       |    |       |    |       |       |  |                    |                                       |  |        |          |  |          |   |
| その他異物                                 |              | [ ] m <sup>2</sup>   |                           |                               |                 |                           |                               |          |  |                    |     |     |                  |  |       |          |  |        |      |        |                       |      |       |    |       |    |       |       |  |                    |                                       |  |        |          |  |          |   |
| 耐DBA仕様塗装(耐DBA仕様塗装のうち、異物として追加考慮するもの*2) |              | [ ] kg   |                           |                               |                 |                           |                               |          |  |                    |     |     |                  |  |       |          |  |        |      |        |                       |      |       |    |       |    |       |       |  |                    |                                       |  |        |          |  |          |   |
| 化学影響生成異物                              |              | [ ] kg*4   |                           |                               |                 |                           |                               |          |  |                    |     |     |                  |  |       |          |  |        |      |        |                       |      |       |    |       |    |       |       |  |                    |                                       |  |        |          |  |          |   |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [ ]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機   | 備考   |
|--------------------|---------|--|--|
|                    |         | <p>注記*1：繊維質保温材は、D/W内の高エネルギー配管の両端破断を想定した時の最大の影響範囲（ZOI）を設定し、S/Pへの移行量評価を実施して想定物量を評価する。また、実機のD/W内では、繊維質保温材を撤廃しているが、保守的な試験と<br/>           するため繊維質厚さ0.3mm（薄膜効果の発生開始量3mmの10分の1）相当の繊維質を投入して試験を実施した。</p> <p>*2：その他異物のステッカー類については、ストレーナ表面積からステッカー類の総表面積の75%分を差し引いて考慮しているため、試験には投入していない。</p> <p>*3：重大事故等時において原子炉格納容器内温度が上昇することから、塗装片の追加発生を考慮する。</p> <p>*4：化学影響生成異物は、WCAPに基づいて算出する。</p> <p>*5：非DBA仕様塗装の模擬材料として使用するシリコンカーバイド粉末と、非DBA仕様塗装の体積が等価となるよう、密度比（ [ ] ）で補正する。</p> <p>(3) 試験流量<br/>           試験流量は、代替循環冷却ポンプの通水流量に裕度を考慮した [ ] m<sup>3</sup>/h に対して、実機における接近流速と同等となるよう、試験用ストレーナの表面積（ [ ] m<sup>2</sup>）と実機ストレーナの表面積（ [ ] m<sup>2</sup>）の比率（= [ ]）から、 [ ] m<sup>3</sup>/h とした。</p> <p>試験流量 = [ ] m<sup>3</sup>/h × [ ]<br/>           = [ ] m<sup>3</sup>/h</p> | <p>記載表現の相違</p> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>繊維質厚さ0.3mmを試験に投入する理由が相違しているが、試験条件に相違はない</li> </ul> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>女川で使用している非DBA仕様塗装に基づき設定している</li> </ul> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>別添3.3項の理由⑦参照</li> </ul> |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [ ]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機                               | 東海第二発電所             | 女川原子力発電所第2号機   | 備考 |                     |                  |        |  |        |          |        |  |
|--|---------------------|--|----|---------------------|------------------|--------|--|--------|----------|--------|--|
|  |                     | <p>3.4 異物付着による圧損上昇の評価</p> <p>(1) 金属反射型保温材の付着による圧損上昇の評価</p> <p>金属反射型保温材の付着による圧損上昇の評価については、NUREG/CR-6808にて示される下記評価式を用いて算出する。下記評価式に用いる金属反射型保温材の諸元について表3-3に示す。この算出の結果、金属反射型保温材が付着した場合のECCSストレーナの圧損をあわせて表3-3に示す。</p> $h_{\text{RMI}} = (1.56 \times 10^{-5} / K_t^2) \cdot U_{\text{RMI}}^2 \cdot (A_{\text{foil}} / A_c) \cdot 0.30$ $= (1.56 \times 10^{-5} / [ ]^2) \cdot [ ]^2 \cdot ([ ] / [ ]) \cdot 0.30$ $= [ ] \text{ (m)}$ <p>ここで</p> <p><math>h_{\text{RMI}}</math>：圧力損失(m)<br/> <math>K_t</math>：金属箔のギャップ厚さ(m)<br/> <math>U_{\text{RMI}}</math>：接近流速</p> $U_{\text{RMI}} = \frac{Q}{A_c} = \frac{[ ]}{[ ]} = [ ] \text{ (m/s)}$ <p><math>A_{\text{foil}}</math>：金属箔の表面積（両面の合計値）(m<sup>2</sup>)<br/> <math>A_c</math>：ストレーナ基準表面積 = [ ] (m<sup>2</sup>)<br/> <math>Q</math>：流量 = [ ] (m<sup>3</sup>/h) = [ ] (m<sup>3</sup>/s)</p> <p style="text-align: center;">表3-3 金属反射型保温材の諸元及び圧損上昇</p> <table border="1" data-bbox="1715 1344 2487 1533"> <thead> <tr> <th></th> <th>重大事故等時<br/>代替循環冷却ポンプ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギャップ厚さ <math>K_t</math> (m)</td> <td>[ ] *1</td> </tr> <tr> <td>表面積 <math>A_{\text{foil}}</math> (m<sup>2</sup>) (両面の合計値)</td> <td>[ ] *2</td> </tr> <tr> <td>圧損上昇 (m)</td> <td>[ ] *3</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：既工事計画から変更はない。<br/> *2：表2-2破損保温材のECCS水源への移行量<br/> *3：各異物による圧損上昇結果は小数点以下第3位を四捨五入した結果を示す。</p> |    | 重大事故等時<br>代替循環冷却ポンプ | ギャップ厚さ $K_t$ (m) | [ ] *1 | 表面積 $A_{\text{foil}}$ (m <sup>2</sup> ) (両面の合計値) | [ ] *2 | 圧損上昇 (m) | [ ] *3 | <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・評価に用いる流量、ストレーナ表面積、異物量及び係数の相違</li> </ul> <p>記載表現の相違</p> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・評価に用いる異物量及び圧損上昇の相違</li> </ul> |
|  | 重大事故等時<br>代替循環冷却ポンプ |  |    |                     |                  |        |  |        |          |        |  |
| ギャップ厚さ $K_t$ (m)                                 | [ ] *1              |  |    |                     |                  |        |  |        |          |        |  |
| 表面積 $A_{\text{foil}}$ (m <sup>2</sup> ) (両面の合計値) | [ ] *2              |  |    |                     |                  |        |  |        |          |        |  |
| 圧損上昇 (m)   | [ ] *3              |  |    |                     |                  |        |  |        |          |        |  |

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [ ]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所     | 女川原子力発電所第2号機   | 備考        |             |               |           |          |         |         |           |     |   |    |     |    |    |  |
|--------------------|-------------|--|-----------|-------------|---------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|-----|---|----|-----|----|----|--|
|                    |             | <p>(2) 繊維質異物及び粒子状異物の付着による圧損上昇の評価</p> <p>NUREG/CR-6224にて示される下記評価式を使用して算出する。<br/>         繊維質保温材はD/W内から撤廃されるため、圧損評価上考慮する必要はないが、評価条件が保守的となるように、0.3mm厚さ相当分の繊維質が存在すると仮定して評価を行う。圧損計算に用いるデブリ量を表3-4に示す。</p> <p style="text-align: center;">表3-4 圧損評価に用いるデブリ量</p> <table border="1" data-bbox="1715 926 2490 1098"> <thead> <tr> <th>設備名称</th> <th>繊維質保温材 (m³)</th> <th>ケイ酸カルシウム (m³)</th> <th>スラッジ (kg)</th> <th>塗料片 (kg)</th> <th>錆片 (kg)</th> <th>塵土 (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>代替循環冷却ポンプ</td> <td>[ ]</td> <td>0</td> <td>89</td> <td>[ ]</td> <td>23</td> <td>68</td> </tr> </tbody> </table> <p>圧損評価に用いる NUREG/CR-6224 式を以下に示す。</p> $\frac{\Delta H}{f_g \Delta L_0} = 1.01972 \times 10^{-4} \left[ 3.5 S_v^2 (1 - \epsilon_m)^{1.5} \{ 1 + 57(1 - \epsilon_m)^3 \} \mu U + 0.66 S_v \frac{(1 - \epsilon_m)}{\epsilon_m} \rho_s U^2 \right] \left( \frac{\Delta L_m}{\Delta L_0} \right)$ <p>上記の式において、薄膜効果の発生に有意な繊維質を含まないデブリ量の場合、以下のとおり求めることができる。</p> $\epsilon_m = 1 - \frac{C_{sludge}}{\rho_p}, \quad S_v = S_{vp}, \quad \Delta L_m = \Delta L_0$ | 設備名称      | 繊維質保温材 (m³) | ケイ酸カルシウム (m³) | スラッジ (kg) | 塗料片 (kg) | 錆片 (kg) | 塵土 (kg) | 代替循環冷却ポンプ | [ ] | 0 | 89 | [ ] | 23 | 68 | <p>記載表現の相違<br/>         &lt;柏崎刈羽7号との比較&gt;<br/>         設計の相違<br/>         ・評価式の違いにより、考慮する異物の種類が相違している</p> <p>設計の相違<br/>         ・別添1項の理由⑥参照</p> |
| 設備名称               | 繊維質保温材 (m³) | ケイ酸カルシウム (m³)  | スラッジ (kg) | 塗料片 (kg)    | 錆片 (kg)       | 塵土 (kg)   |          |         |         |           |     |   |    |     |    |    |  |
| 代替循環冷却ポンプ          | [ ]         | 0  | 89        | [ ]         | 23            | 68        |          |         |         |           |     |   |    |     |    |    |  |

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [ ]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機          | 東海第二発電所    | 女川原子力発電所第2号機   | 備考  |            |      |     |    |    |                           |     |  |  |  |  |                             |                           |  |
|-----------------------------|------------|--|-----|------------|------|-----|----|----|---------------------------|-----|--|--|--|--|-----------------------------|---------------------------|--|
|                             |            | <p>式中の記号の意味は以下のとおりである。</p> <p><math>\Delta H</math>：圧力損失 (m)</p> <p><math>\Delta L_0</math>：ベッド厚さ (理論値) (m) = 0.0003</p> <p><math>f_g</math>：カセット形ストレーナのベッド厚さ補正係数 = [ ]</p> <p><math>\Delta L_m</math>：付着後のベッド厚さ (m)</p> <p><math>S_v</math>：デブリの比面積 (<math>m^2/m^3 = m^{-1}</math>)<br/>       (<math>S_{vp}</math> は粒子状デブリの比面積)</p> <p><math>\epsilon_m</math>：混合デブリの空隙率 (-)</p> <p><math>\mu</math>：水の粘性係数 (<math>kg/m \cdot s</math>) = [ ] (水温 [ ] °C)</p> <p><math>\rho_w</math>：水の密度 (<math>kg/m^3</math>) = [ ] (水温 [ ] °C)</p> <p><math>U</math>：吸込流速 (近接流速) (<math>m/s</math>) = [ ] / 3600 / [ ] = [ ]</p> <p><math>\rho_p</math>：粒子状デブリの粒子密度 (<math>kg/m^3</math>)</p> <p><math>c_{sludge}</math>：粒子状デブリのデブリ密度 (理論値) (<math>kg/m^3</math>)</p> <p>また評価に適用する異物の物性値を表3-5に示す。</p> <p style="text-align: center;">表3-5 圧損評価に用いる異物の物性値</p> <table border="1" data-bbox="1715 1073 2490 1350"> <thead> <tr> <th></th> <th>繊維質<br/>保温材</th> <th>スラッジ</th> <th>塗料片</th> <th>錆片</th> <th>塵土</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>比面積 <math>S_v</math><br/>(<math>m^{-1}</math>)</td> <td colspan="5" rowspan="3" style="text-align: center;">[ ]</td> </tr> <tr> <td>粒子密度 <math>\rho</math><br/>(<math>kg/m^3</math>)</td> </tr> <tr> <td>デブリ密度 <math>c</math><br/>(<math>kg/m^3</math>)</td> </tr> </tbody> </table> |     | 繊維質<br>保温材 | スラッジ | 塗料片 | 錆片 | 塵土 | 比面積 $S_v$<br>( $m^{-1}$ ) | [ ] |  |  |  |  | 粒子密度 $\rho$<br>( $kg/m^3$ ) | デブリ密度 $c$<br>( $kg/m^3$ ) | <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・別添1項の理由⑥参照</li> </ul> |
|                             | 繊維質<br>保温材 | スラッジ   | 塗料片 | 錆片         | 塵土   |     |    |    |                           |     |  |  |  |  |                             |                           |  |
| 比面積 $S_v$<br>( $m^{-1}$ )   | [ ]        |  |     |            |      |     |    |    |                           |     |  |  |  |  |                             |                           |  |
| 粒子密度 $\rho$<br>( $kg/m^3$ ) |            |  |     |            |      |     |    |    |                           |     |  |  |  |  |                             |                           |  |
| デブリ密度 $c$<br>( $kg/m^3$ )   |            |  |     |            |      |     |    |    |                           |     |  |  |  |  |                             |                           |  |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機  | 備考  |
|--------------------|---------|---|---|
|                    |         | <p>NUREG/CR-6224 式を用いた圧損計算結果を、以下に示す。</p> $\rho_p = \frac{89 + \square + 23 + 68}{\square + \square + \square + \square}$ $= \square \text{ (kg/m}^3\text{)}$ $S_{vp} = \frac{\square \times \frac{89}{\square} + \square \times \square + \square \times \frac{23}{\square} + \square \times \frac{68}{\square}}{\square + \square + \square + \square}$ $= \square \text{ (m}^{-1}\text{)}$ $S_v = \square \text{ (m}^{-1}\text{)}$ $\Delta L_m = 0.0003 \text{ (m)}$ $\epsilon_m = 1 - \frac{\square}{\square}$ $= \square \text{ (-)}$ <p>以上より、</p> $\Delta H = 1.01972 \times 10^{-4} \times \left[ 3.5 \times \square^2 \times (1 - \square)^{1.5} \times \{1 + 57 \times (1 - \square)^3\} \right]$ $\times \square \times \square$ $+ 0.66 \times \square \times \frac{(1 - \square)}{\square} \times \square \times (\square)^2 \times 0.0003 \times \square$ $= \square \text{ (m)}$ | <p>設計の相違<br/>         ・別添1項の理由⑥参照</p> <p>設計の相違<br/>         ・別添1項の理由⑥参照</p> |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考                   |
|--------------------|---------|--------------|----------------------|
|                    |         |              | 設計の相違<br>・別添1項の理由⑥参照 |

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機 | 備考                   |
|--------------------|---------|--------------|----------------------|
|                    |         |              | 設計の相違<br>・別添1項の理由⑥参照 |



赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 [ ]：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所 | 女川原子力発電所第2号機  | 備考   |
|--------------------|---------|---|--|
|                    |         | <p>(3) 化学影響生成異物の付着による圧損上昇の評価<br/>         化学影響生成異物(A100H)の付着による圧損上昇の評価については、圧損試験において、A100H投入後の圧損静定値とA100H投入直前の圧損値の差として算出する。<br/> <math display="block">h_3 = h_2 - h_1 = \text{[ ]} - \text{[ ]} = \text{[ ]} \text{ (m)}</math>         ここで、<br/> <math>h_1</math>：A100H投入直前の圧損 = [ ] (m)<br/> <math>h_2</math>：A100H投入が完了し静定後の圧損 = [ ] (m)<br/> <math>h_3</math>：化学影響生成異物(A100H)の付着による圧損上昇(m)</p> <p>3.5 試験結果<br/>         「3.3 試験条件」にて示した条件において圧損試験を実施したところ、「3.4 異物付着による圧損上昇の評価」の(1)～(3)に示したとおり、金属反射型保温材の付着による圧損上昇は [ ] m、[ ] m、繊維質異物及び粒子状異物の付着による圧損上昇は [ ] m、化学影響生成異物の付着による圧損上昇は [ ] mとなり、これらを加算した異物付着による圧損上昇の最大値は [ ] m程度であった。<br/>         以上より、重大事故等時において想定される異物の量を考慮しても、代替循環冷却ポンプが重大事故等時に対処するために必要な機能を有効に発揮できることを確認した。</p> <p>4. 非常用炉心冷却系ストレーナの異物付着による圧損上昇の評価結果<br/>         「3.4 異物付着による圧損上昇の評価」による、金属反射型保温材、繊維質、粒子状異物及び化学影響生成異物による圧損値を合計した結果、ECCS ストレーナの異物付着による圧損値は表 4-1 に示すとおりである。</p> | <p>試験実測値の相違</p> <p>設計の相違<br/>         ・試験実測値及び計算結果の相違</p> <p>設備名称の相違</p> |

赤字：設備，運用又は体制の相違点（設計方針の相違）  
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）  
 ■：前回提出時からの変更箇所

先行審査プラントの記載との比較表  
 (VI-1-8-4 圧力低減設備その他の安全設備のポンプの有効吸込水頭に関する説明書)

| 《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機 | 東海第二発電所     | 女川原子力発電所第2号機  | 備考 |     |  |        |  |           |  |                 |  |  |                   |  |  |                 |  |  |    |  |  |      |             |         |           |         |         |   |
|--------------------|-------------|---|----|-----|--|--------|--|-----------|--|-----------------|--|--|-------------------|--|--|-----------------|--|--|----|--|--|------|-------------|---------|-----------|---------|---------|---|
|                    |             | <p>表4-1 金属反射型保温材，繊維質，粒子状の異物及び化学影響生成異物の付着による圧損上昇の評価結果<br/>           (単位：m)</p> <table border="1" data-bbox="1712 415 2487 646"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="2">圧損値</th> </tr> <tr> <th colspan="2">重大事故等時</th> </tr> <tr> <th colspan="2">代替循環冷却ポンプ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金属反射型保温材による圧損上昇</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>繊維質，粒子状の異物による圧損上昇</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>化学影響生成異物による圧損上昇</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*：各異物による圧損上昇結果は小数点以下第3位を四捨五入した結果を示し，合計値は小数点以下第3位を切り上げ処理した結果を示す。</p> <p>また，ECCS ストレーナの表面積が左右で異なることから，異物付着後は左右の ECCS ストレーナを通過する流量が非対称となり，その結果対象流量の場合と比較して，異物付着による圧損上昇及びストレーナ圧損の値が変化することから，有効 NPSH の評価においては非対称の影響を考慮する。非対称の影響を考慮した圧損値を表4-2に示す。</p> <p>表4-2 異物付着考慮時の圧損上昇<br/>           (単位：m)</p> <table border="1" data-bbox="1712 1325 2487 1392"> <thead> <tr> <th>設備名称</th> <th>異物付着による圧損上昇</th> <th>ストレーナ圧損</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>代替循環冷却ポンプ</td> <td>■ *1,*2</td> <td>■ *1,*2</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*1：異物付着による圧損上昇及びストレーナ圧損のうち，長さが長い側の ECCS ストレーナの圧損値を左側に，短い側の ECCS ストレーナの圧損値を右側に示す。</p> <p>*2：小数点以下第3位を四捨五入した結果を示す。異物付着による圧損上昇及びストレーナ圧損の合計値は左右で同一となるが，表4-2では数値処理の関係上合計値が一致しない表記となっている。NPSH 評価においては，圧損合計値の小数点以下第3位を切り上げた値を用いて評価する。</p> |    | 圧損値 |  | 重大事故等時 |  | 代替循環冷却ポンプ |  | 金属反射型保温材による圧損上昇 |  |  | 繊維質，粒子状の異物による圧損上昇 |  |  | 化学影響生成異物による圧損上昇 |  |  | 合計 |  |  | 設備名称 | 異物付着による圧損上昇 | ストレーナ圧損 | 代替循環冷却ポンプ | ■ *1,*2 | ■ *1,*2 | <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>試験実測値及び計算結果の相違</li> </ul> <p>設計の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>女川の ECCS ストレーナは，左右非対称であるため，異物付着時には左右の通水流量が非対称となることから，それぞれの通水流量に応じた圧損値を評価している</li> </ul> |
|                    | 圧損値         |   |    |     |  |        |  |           |  |                 |  |  |                   |  |  |                 |  |  |    |  |  |      |             |         |           |         |         |   |
|                    | 重大事故等時      |   |    |     |  |        |  |           |  |                 |  |  |                   |  |  |                 |  |  |    |  |  |      |             |         |           |         |         |   |
|                    | 代替循環冷却ポンプ   |   |    |     |  |        |  |           |  |                 |  |  |                   |  |  |                 |  |  |    |  |  |      |             |         |           |         |         |   |
| 金属反射型保温材による圧損上昇    |             |   |    |     |  |        |  |           |  |                 |  |  |                   |  |  |                 |  |  |    |  |  |      |             |         |           |         |         |   |
| 繊維質，粒子状の異物による圧損上昇  |             |   |    |     |  |        |  |           |  |                 |  |  |                   |  |  |                 |  |  |    |  |  |      |             |         |           |         |         |   |
| 化学影響生成異物による圧損上昇    |             |   |    |     |  |        |  |           |  |                 |  |  |                   |  |  |                 |  |  |    |  |  |      |             |         |           |         |         |   |
| 合計                 |             |   |    |     |  |        |  |           |  |                 |  |  |                   |  |  |                 |  |  |    |  |  |      |             |         |           |         |         |   |
| 設備名称               | 異物付着による圧損上昇 | ストレーナ圧損   |    |     |  |        |  |           |  |                 |  |  |                   |  |  |                 |  |  |    |  |  |      |             |         |           |         |         |   |
| 代替循環冷却ポンプ          | ■ *1,*2     | ■ *1,*2   |    |     |  |        |  |           |  |                 |  |  |                   |  |  |                 |  |  |    |  |  |      |             |         |           |         |         |   |