

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書	・図書番号の差異（以降、同様の差異については理由を省略する）

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>目 次</p> <p>1. 概要 1</p> <p>2. 基本方針 1</p> <p>3. 適用基準、適用規格等 2</p> <p>4. 脆性破壊防止に対する設計 2</p> <p>5. 評価対象と評価方法 2</p> <p>6. 記号の説明 5</p> <p>7. 最低使用温度に基づく評価 6</p> <p>7. 1 評価箇所 6</p> <p>7. 2 最低使用温度 6</p> <p>8. 関連温度に基づく評価 7</p> <p>8. 1 評価箇所 7</p> <p>8. 2 関連温度の要求値 7</p> <p>8. 3 応力拡大係数の計算 7</p> <p>8. 3. 1 最大仮想欠陥 7</p> <p>8. 3. 2 応力拡大係数の計算 8</p> <p>8. 4 中性子照射による関連温度の移行量 8</p> <p>8. 5 計算結果 10</p> <p>8. 5. 1 応力拡大係数の計算結果 10</p> <p>8. 5. 2 関連温度の要求値の計算結果 10</p> <p>9. 上部棚吸収エネルギーの評価 11</p> <p>9. 1 評価箇所 11</p> <p>9. 2 上部棚吸収エネルギーの評価方法 11</p> <p>9. 3 上部棚吸収エネルギーの計算 11</p> <p>9. 3. 1 上部棚吸収エネルギー減少率の推定 11</p> <p>9. 3. 2 上部棚吸収エネルギー調整値の算出 12</p> <p>9. 4 上部棚吸収エネルギーの評価結果 12</p> <p>10. 結論 13</p> <p>付録1 中性子照射による関連温度移行量 27</p>	<p>・適用基準、規格等の明確化による差異（実質的な相違なし）</p> <p>・章番号の差異（以降、同様の差異については理由を省略する）</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>図表目次</p> <p>図 7-1 破壊非性評価箇所 14 図 8-1 最大仮想欠陥形状 15</p> <p>表 5-1 (1) 重大事故シーケンスの影響確認 16 表 5-1 (2) 重大事故シーケンスの影響確認 17 表 5-1 (3) 重大事故シーケンスの影響確認 18 表 7-1 最低使用温度に基づく評価箇所 19 表 8-1 (1) 評価対象となる材料（胴板及び鏡板部） 20 表 8-1 (2) 評価対象となる材料（ノズル） 21 表 8-2 原子炉圧力容器の40定格負荷相当年数の運転期間中の 中性子束及び中性子照射量 22 表 8-3 (1) 応力拡大係数及び関連温度の要求値の計算結果 （胴板及び鏡板部） 23 表 8-3 (2) 応力拡大係数及び関連温度の要求値の計算結果 （ノズル） 24 表 9-1 国内USE予測式の適用範囲及び評価対象の諸元 ... 25 表 9-2 上部棚吸収エネルギーの評価結果 26</p>	<p>図面番号の差異 (以下、同様の内容について、理由を省略する)</p> <p>・表現の差異</p> <p>・胴板及び鏡板部とノズルについて明確化 (実質的な差異なし)</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>1. 概要</p> <p>本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第14条第2項及び第54条第1項第1号並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に基づき、設計基準対象施設としての原子炉圧力容器の破壊靭性及び想定される重大事故等が発生した場合に、原子炉圧力容器が重大事故等に対処するために流路としての機能を有効に発揮できることを確認するため、破壊靭性に対する評価について説明するものである。あわせて、技術基準規則第17条第1号及び第55条第2号並びにそれらの解釈に対して、原子炉圧力容器の材料が適切であることを説明する。</p> <p>今回、設計基準対象施設としての原子炉圧力容器の材料については、平成4年1月13日付け3資序第10518号にて認可された工事計画から変更はないが、各供用状態及び試験状態に対する評価結果に影響を及ぼす脆化予測法が改訂されたため、改めて設計基準対象施設としての原子炉圧力容器の破壊靭性に対する評価について説明する。また、重大事故等対処設備としての原子炉圧力容器の破壊靭性に対する評価について説明する。</p> <p>2. 基本方針</p> <p>原子炉圧力容器に使用する材料は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において使用される圧力、温度、放射線、荷重その他の使用条件に対して適切な破壊靭性を有する設計とする。</p> <p>原子炉圧力容器に使用する材料は、中性子照射の影響を考慮し適切な破壊靭性を維持できるよう、保安規定に監視試験片の評価結果に基づき原子炉冷却材温度及び圧力の制限範囲を設定することを定めて、原子炉圧力容器の脆性破壊を防止するよう管理する。</p>	<p>＜柏崎刈羽7号機との比較＞</p> <ul style="list-style-type: none">・設備の差異 <p>・認可番号の差異</p> <p>・適用規格の差異（施設時の適用規格が異なるため。）</p> <p>＜柏崎刈羽7号機との比較＞</p> <ul style="list-style-type: none">・設備の差異 <p>・認可番号の差異</p> <p>・適用規格の差異（施設時の適用規格が異なるため。）</p> <p>・設備の差異</p>
		<p>本資料のうち枠組みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。</p>	- 4 -

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>原子炉圧力容器に使用する材料は、重大事故等時における温度、圧力及び荷重に対して適切な破壊靭性を有する設計とし、かつ、重大事故等時における温度、放射線、荷重その他の使用条件において重大事故等時に対処するために流路としての機能を有効に発揮することができる設計とする。</p> <p>原子炉圧力容器の脆性破壊防止以外の温度、放射線、荷重その他の使用条件に対して健全性を維持することについては、添付書類「VI-1-1-6 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に示している。</p> <p>原子炉圧力容器の材料に対して施設時の評価として、中性子照射が及ぼす影響を評価することから、評価時期については、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第43条の3の32に、発電用原子炉の運転できる期間が40年と定められていることを考慮し、40定格負荷相当年数を想定して、評価を実施する。</p> <p>なお、原子炉圧力容器の炉心領域部の中性子照射による影響評価については、監視試験片によって計画的に評価を行うとともに、施設後40定格負荷相当年数の運転期間後以降の評価については、高経年化対策として実施する。</p> <p>3. 適用基準、適用規格等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈(平成25年6月1~9日 原規技発第1306194号 原子力規制委員会決定) ・日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (JSM E S N C 1-2 0 0 5 (2 0 0 7 年追補版含む)) ・日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法」(JEAC420 1-2 0 0 7) ・日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法」(JEAC420 1-2 0 0 7) [2 0 1 0 年追補版] ・日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方法」(JEAC420 1-2 0 0 7) [2 0 1 3 年追補版] ・日本電気協会「原子力発電所用機器に対する破壊靭性の監視試験方法」(JEAC4206-2 0 0 7) 	<p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の差異 <p>・適用基準、規格等の明確化による差異（実質的な相違なし）</p>

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>4. 脆性破壊防止に対する設計</p> <p>技術基準規則第17条を踏まえ、原子炉圧力容器に使用する材料は、強度と韌性に優れる低合金鋼の鋼板及び鍛鋼品で構成し、原子炉冷却材と接触する原子炉圧力容器内面部分はステンレス鋼及び高ニッケル合金で内張りし、耐食性を向上させた設計とする。原子炉圧力容器は脆性破壊防止の観点から、原子炉冷却材の最低温度を設定し、適切な温度で使用する。また、中性子照射脆化が予想される材料に関しては、材料中のCu及びNi含有量が多いほど中性子照射脆化に与える影響が大きいことから、材料調達時に各元素の含有量を管理する。</p> <p>また、技術基準規則第55条を踏まえ、重大事故等対処設備としての原子炉圧力容器の材料は、重大事故等時の原子炉圧力容器の使用温度が崩壊熱による原子炉冷却材の加熱により設計基準対象施設としての最低使用温度を下回らず、想定される使用条件に対して適切な破壊韌性を有する設計とする。</p> <p>5. 評価対象と評価方法</p> <p>原子炉圧力容器に使用する材料は、発電用原子力設備規格(設計・建設規格 J S M E S N C 1 - 2 0 0 5 (2 0 0 7 年追補版含む))(日本機械学会 2007年)(以下「設計・建設規格」という。)に基づいて、評価対象となる材料を抽出する。評価対象となる材料は、原子炉圧力容器を構成する材料のうち、耐圧部を構成する材料であり、かつ、設計・建設規格のPVB-2311に示される脆性破壊が生じにくい板厚、断面積、外径及び指定材料等の条件により、破壊韌性試験が必要となる材料をすべて抽出し、評価を行う。この抽出により、最低使用温度に対してスタッドボルト、閑連温度に対して耐圧部を構成する材料、上部棚吸収エネルギーに対して炉心領域材料が評価対象となる。</p> <p>技術基準規則第14条及び第54条への適合性を確認するため、技術基準規則第14条の解釈に示される「原子力発電所用機器に対する破壊韌性の確認試験方法 J E A C 4 2 0 6 - 2 0 0 7 (日本電気協会)」(以下「J E A C 4 2 0 6」という。),「原子炉構造材の監視試験方法 J E A C 4 2 0 1 - 2 0 0 7 (日本電気協会)」,「原子炉構造材の監視試験方法 J E A C 4 2 0 1 - 2 0 0 7 [2 0 1 0 年追補版](日本電気協会)」及び「原子炉構造材の監視試験方法 J E A C 4 2 0 1 - 2 0 0 7 [2 0 1 0 年追補版](日本電気協会)」</p>	<p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の差異 ・管理項目の差異(温度変化率は熱サイクルによる疲労破壊防止の観点のため) <p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の差異 ・表現の差異

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>C 4 2 0 1 – 2 0 0 7 [2 0 1 3 年追補版] (日本電気協会)」(以下「J E A C 4 2 0 1」という。)の手法を用いて、原子炉圧力容器の脆性破壊に対する評価を行う。</p> <p>J E A C 4 2 0 6 第2章クラス1機器の規定により、破壊韌性試験を行う場合に必要とされる試験条件、すなわち最低使用温度を明確にすること、並びに関連温度の要求値及びJ E A C 4 2 0 1の規定により、上部棚吸収エネルギーが供用期間中の破壊韌性の要求を満足することを示す。また、重大事故等が発生した場合に、原子炉圧力容器が重大事故等時に対処するために流路としての機能を有效地に発揮できることを示す。</p> <p>破壊韌性の評価は、J E A C 4 2 0 6 の FB-2000 で規定されるように、最低使用温度以下の衝撃試験結果を判定基準と対比し評価する方法、J E A C 4 2 0 6 の FB-4000 並びに附属書A及び附属書Fで規定されるように、応力拡大係数と運転状態における材料の温度より求められる関連温度を用いて評価する方法、また、J E A C 4 2 0 1 の SA-3440 で規定されるように、高温時における韌性を示す上部棚吸収エネルギーの減少率を予測し、設計寿命末期における上部棚吸収エネルギーを評価する方法に区分される。</p> <p>原子炉圧力容器材料で破壊韌性試験を要求される箇所に対し、最低使用温度を基準とする評価箇所と関連温度を基準とする評価箇所を区別して評価を行い、加えて炉心領域材料について上部棚吸収エネルギーを評価する。なお、関連温度を用いての評価は、供用期間中の耐圧・漏えい試験及び供用状態A及びB(耐圧・漏えい試験を除く)の運転条件において、原子炉圧力容器の材料の脆性破壊防止の観点で破壊韌性上最も厳しい運転条件は、低温高圧の運転管理となる耐圧・漏えい試験時であるため、供用状態A及びBの評価は耐圧・漏えい試験での評価で代表する。</p> <p>供用状態C及び供用状態Dについては、J E A C 4 2 0 6 解説-附属書A-3120 より、健全性評価上最も問題となる事象はPTS事象^{*1}である。沸騰水型原子炉圧力容器では相当運転期間での中性子照射量が低いこと、炉圧は蒸気温度の低下に伴い低下することからPTS事象は発生しない。そのため、供用状態C及び供用状態Dにおいては脆性破壊に対して厳しくなる事象はなく、耐圧・漏えい試験時に対する評価で代表される。</p>	<p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の差異 <p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の差異

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>重大事故等時について炉心損傷防止対策の有効性評価における重大事故シーケンス及び格納容器破損防止対策の有効性評価における評価事故シーケンスを表5-1(1), 表5-1(2)及び表5-1(3)に示す。表5-1(1), 表5-1(2)及び表5-1(3)より重大事故等時（原子炉停止機能喪失[ATWS]を除く）の温度・圧力条件は従来想定されている設計基準事象に包絡される。原子炉停止機能喪失[ATWS]において設計基準事象の圧力を超えるが、飽和蒸気線図上で変化するため、破壊靭性上厳しい運転条件である低温高压の運転状態となることはない。このことから、重大事故等対処設備としての原子炉圧力容器の破壊靭性に対する評価は、8章に示す設計基準事象における評価で代表できる。</p> <p>具体的な破壊靭性の評価方法は、原子炉圧力容器の耐圧部材料に使用される低合金鋼がフェライト鋼であり、脆性破壊が懸念される材料であることから、評価においては破壊力学を適用する。破壊力学では、欠陥の先端近傍の応力場の強さを応力拡大係数で表し、応力拡大係数が破壊靭性を超えると破壊すると判断する。原子炉圧力容器の材料の評価に当たっては、保守的に欠陥が存在するものと仮定し、欠陥の先端に生じる欠陥の進展力（応力拡大係数）を、供用期間中に想定される圧力・温度条件等から算出する。破壊靭性については、落重試験及び衝撃試験から得られる関連温度（R T_{NDT}）及び金属温度と閾数の関係にあることから、関連温度を用いて各温度の破壊靭性を算出する。</p> <p>また、経年劣化事象により破壊靭性の低下が懸念される部位については、供用期間中における劣化を考慮した評価を行う。軽水炉における材料の破壊靭性の低下を伴う劣化事象としては、熱時効と中性子照射脆化が挙げられる。熱時効については、原子炉圧力容器の材料である低合金鋼に対する影響を、財団法人発電設備技術検査協会の研究^{*2}において検証されており、有意な劣化事象ではない。一方、中性子照射脆化については、J E A C 4 2 0 1において監視試験の対象となる中性子照射量 10^{17}n/cm^2 ($E > 1 \text{MeV}$)以上となる炉心領域が含まれるため、考慮が必要である。</p> <p>中性子照射脆化は、中性子照射量及び材料の化学成分 (Cu, Ni, P) に依存し、中性子照射量及びこれら化学成分の含有量が多いほど脆化は大きい傾向にある。原子炉圧力容器を構成する各部位の材料については、板材と鍛造材の違いはあるものの、すべて低合金鋼を</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・表現の差異 ・重大事故等時の温度・圧力条件の差異

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>使用しており、化学成分に有意な差はない。一方、供用期間中に原子炉圧力容器の材料が受ける中性子照射量については、炉心領域のうち、炉心の有効高さを直接囲む胴板3及び胴板4の内表面が最も多い ($1.7 \times 10^{18} n/cm^2 (E > 1MeV)$ 程度) ことから、中性子照射脆化を考慮した破壊靭性の評価は、当該事象が懸念される胴板3及び胴板4について実施する。なお、胴板3及び胴板4の溶接部は母材と同等以上の靭性を持つことを確認した施工法を用いて溶接を行うため、評価においては母材を対象とする。</p> <p>中性子照射量を考慮する位置は、内表面及び表面からの仮想欠陥深さ $1/4 t$ (内表面から $1/4 t$ 部) とする。</p> <p>注記*1 : PTS(加圧熱衝撃)</p> <p>加圧下の原子炉圧力容器内で急激な冷却が生じると、原子炉圧力容器内外間の温度差により高い引張応力が容器内面に発生し、これと内圧による膜応力が重畳して高い引張応力が容器内面に発生する現象。</p> <p>*2 : プラント長寿命化技術開発 低合金鋼・ステンレス鋼等腐食環境材料試験(低合金鋼・ステンレス鋼)(BWR)(昭和62年度～平成4年度のまとめ)(平成5年3月 財團法人 発電設備技術検査協会)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・照射量の差異 ・表現の差異 <p><柏崎刈羽 7号機との比較></p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の差異 (炉型の際による評価部位の差異) <ul style="list-style-type: none"> ・記載の差異

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																																																	
		<p>6. 記号の説明</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>記号</th><th>記号の説明</th><th>単位</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>欠陥の深さ</td><td>mm</td></tr> <tr> <td>f</td><td>原子炉圧力容器内表面から深さ a における中性子照射量</td><td>n/cm²</td></tr> <tr> <td>F (a / r_a)</td><td>補正係数で、J E A C 4 2 0 6 の附属書Fの附属書図 F-4200-1 で有限要素法のデータを結んだ曲線により得られる値</td><td>—</td></tr> <tr> <td>K_i</td><td>供用状態における材料の応力と応力係数との積 (以下「応力拡大係数」という。)</td><td>MPa · \sqrt{m}</td></tr> <tr> <td>K_{IC}</td><td>J E A C 4 2 0 6 の附属書 A により規定される静的破壊 韌性値</td><td>MPa · \sqrt{m}</td></tr> <tr> <td>K_{Ip}</td><td>一次応力による応力拡大係数</td><td>MPa · \sqrt{m}</td></tr> <tr> <td>K_{Is}</td><td>二次応力による応力拡大係数</td><td>MPa · \sqrt{m}</td></tr> <tr> <td>l</td><td>欠陥の長さ</td><td>mm</td></tr> <tr> <td>M_m</td><td>J E A C 4 2 0 6 の附属書Fの附属書図 F-3100-1 により 得られる膜応力の応力補正係数</td><td>\sqrt{m}</td></tr> <tr> <td>M_b</td><td>J E A C 4 2 0 6 の附属書Fの F-3100 に示される曲げ応 力の応力補正係数(M_m)$\frac{2}{3}$の値</td><td>\sqrt{m}</td></tr> <tr> <td>R_{T_{NDT}}</td><td>J E A C 4 2 0 6 の FB-2000 及び附属書 A により規定さ れる開連温度</td><td>°C</td></tr> <tr> <td>ΔR_{T_{NDT}}</td><td>開連温度の移行量</td><td>°C</td></tr> <tr> <td>r_i</td><td>ノズルの内半径</td><td>mm</td></tr> <tr> <td>r_e</td><td>ノズルコーナーの曲率半径</td><td>mm</td></tr> <tr> <td>r_n</td><td>ノズルの内半径</td><td>mm</td></tr> <tr> <td>S_F</td><td>安全係数</td><td>—</td></tr> <tr> <td>T</td><td>供用状態における材料の温度</td><td>°C</td></tr> <tr> <td>t</td><td>板厚</td><td>mm</td></tr> <tr> <td>U_{SE}</td><td>上部棚吸収エネルギー</td><td>J</td></tr> <tr> <td>ΔU_{SE}</td><td>上部棚吸収エネルギー減少率</td><td>%</td></tr> <tr> <td>φ_c</td><td>原子炉圧力容器内表面から深さ a における中性子束 脣及び鏡板部の周方向応力</td><td>n/(cm²·s)</td></tr> <tr> <td>o</td><td>一次膜応力</td><td>MPa</td></tr> <tr> <td>o_{m1}</td><td>二次膜応力</td><td>MPa</td></tr> <tr> <td>o_{m2}</td><td>一次曲げ応力</td><td>MPa</td></tr> <tr> <td>o_{b1}</td><td>二次曲げ応力</td><td>MPa</td></tr> <tr> <td>o_{b2}</td><td>三次曲げ応力</td><td>MPa</td></tr> </tbody> </table>	記号	記号の説明	単位	a	欠陥の深さ	mm	f	原子炉圧力容器内表面から深さ a における中性子照射量	n/cm ²	F (a / r _a)	補正係数で、J E A C 4 2 0 6 の附属書Fの附属書図 F-4200-1 で有限要素法のデータを結んだ曲線により得られる値	—	K _i	供用状態における材料の応力と応力係数との積 (以下「応力拡大係数」という。)	MPa · \sqrt{m}	K _{IC}	J E A C 4 2 0 6 の附属書 A により規定される静的破壊 韌性値	MPa · \sqrt{m}	K _{Ip}	一次応力による応力拡大係数	MPa · \sqrt{m}	K _{Is}	二次応力による応力拡大係数	MPa · \sqrt{m}	l	欠陥の長さ	mm	M _m	J E A C 4 2 0 6 の附属書Fの附属書図 F-3100-1 により 得られる膜応力の応力補正係数	\sqrt{m}	M _b	J E A C 4 2 0 6 の附属書Fの F-3100 に示される曲げ応 力の応力補正係数(M _m) $\frac{2}{3}$ の値	\sqrt{m}	R _{T_{NDT}}	J E A C 4 2 0 6 の FB-2000 及び附属書 A により規定さ れる開連温度	°C	ΔR _{T_{NDT}}	開連温度の移行量	°C	r _i	ノズルの内半径	mm	r _e	ノズルコーナーの曲率半径	mm	r _n	ノズルの内半径	mm	S _F	安全係数	—	T	供用状態における材料の温度	°C	t	板厚	mm	U _{SE}	上部棚吸収エネルギー	J	ΔU _{SE}	上部棚吸収エネルギー減少率	%	φ _c	原子炉圧力容器内表面から深さ a における中性子束 脣及び鏡板部の周方向応力	n/(cm ² ·s)	o	一次膜応力	MPa	o _{m1}	二次膜応力	MPa	o _{m2}	一次曲げ応力	MPa	o _{b1}	二次曲げ応力	MPa	o _{b2}	三次曲げ応力	MPa	
記号	記号の説明	単位																																																																																		
a	欠陥の深さ	mm																																																																																		
f	原子炉圧力容器内表面から深さ a における中性子照射量	n/cm ²																																																																																		
F (a / r _a)	補正係数で、J E A C 4 2 0 6 の附属書Fの附属書図 F-4200-1 で有限要素法のデータを結んだ曲線により得られる値	—																																																																																		
K _i	供用状態における材料の応力と応力係数との積 (以下「応力拡大係数」という。)	MPa · \sqrt{m}																																																																																		
K _{IC}	J E A C 4 2 0 6 の附属書 A により規定される静的破壊 韌性値	MPa · \sqrt{m}																																																																																		
K _{Ip}	一次応力による応力拡大係数	MPa · \sqrt{m}																																																																																		
K _{Is}	二次応力による応力拡大係数	MPa · \sqrt{m}																																																																																		
l	欠陥の長さ	mm																																																																																		
M _m	J E A C 4 2 0 6 の附属書Fの附属書図 F-3100-1 により 得られる膜応力の応力補正係数	\sqrt{m}																																																																																		
M _b	J E A C 4 2 0 6 の附属書Fの F-3100 に示される曲げ応 力の応力補正係数(M _m) $\frac{2}{3}$ の値	\sqrt{m}																																																																																		
R _{T_{NDT}}	J E A C 4 2 0 6 の FB-2000 及び附属書 A により規定さ れる開連温度	°C																																																																																		
ΔR _{T_{NDT}}	開連温度の移行量	°C																																																																																		
r _i	ノズルの内半径	mm																																																																																		
r _e	ノズルコーナーの曲率半径	mm																																																																																		
r _n	ノズルの内半径	mm																																																																																		
S _F	安全係数	—																																																																																		
T	供用状態における材料の温度	°C																																																																																		
t	板厚	mm																																																																																		
U _{SE}	上部棚吸収エネルギー	J																																																																																		
ΔU _{SE}	上部棚吸収エネルギー減少率	%																																																																																		
φ _c	原子炉圧力容器内表面から深さ a における中性子束 脣及び鏡板部の周方向応力	n/(cm ² ·s)																																																																																		
o	一次膜応力	MPa																																																																																		
o _{m1}	二次膜応力	MPa																																																																																		
o _{m2}	一次曲げ応力	MPa																																																																																		
o _{b1}	二次曲げ応力	MPa																																																																																		
o _{b2}	三次曲げ応力	MPa																																																																																		

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>7. 最低使用温度に基づく評価</p> <p>7.1 評価箇所</p> <p>J E A C 4 2 0 6 の FB-2400 の規定により、最低使用温度以下の温度で衝撃試験を行う箇所を表 7-1 及び図 7-1 に示す。</p> <p>7.2 最低使用温度</p> <p>表 7-1 に示した箇所の最低使用温度を同表中に示す。最低使用温度は、平成4年1月13日付3資庁第10518号にて認可された工事計画添付書類に示す熱サイクル図をもとに、原子炉の運転状態又は試験状態において原子炉圧力容器の内外にて接する液体の最低温度を考慮して定めた。</p>	<p>・引用図書の差異 (既認可図書を引用)</p>

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>8. 関連温度に基づく評価</p> <p>8.1 評価箇所</p> <p>J E A C 4 2 0 6 の FB-2100 の規定により、関連温度に基づいた評価を行う箇所を表 8-1(1), 表 8-1(2) 及び図 7-1 に示す。</p> <p>8.2 関連温度の要求値</p> <p>原子炉圧力容器に欠陥を想定した場合、欠陥に発生する応力拡大係数 K_I が、J E A C 4 2 0 6 の附属書 A の A-3222 に基づく静的破壊靭性値 K_{IC} を超えなければ脆性破壊は生じない。</p> <p>K_{IC} は関連温度 $R T_{NDT}$ を基準とした温度の関数として示される。</p> $K_{IC} = 36.48 + 22.78 \exp[0.036(T - R T_{NDT})]$ <p>ここで、関連温度 $R T_{NDT}$ を関連温度の要求値として計算するため、上式を $R T_{NDT}$ についての式とする。</p> <p>(関連温度)</p> $R T_{NDT} = T - \frac{1}{0.036} \ln \left(\frac{K_{IC} - 36.48}{22.78} \right)$ <p>K_I が K_{IC} を超えない $R T_{NDT}$ の最大値として、関連温度の要求値を定義すると以下の式により求められる。</p> <p>(関連温度の要求値)</p> $R T_{NDT} \leq T - \frac{1}{0.036} \ln \left(\frac{K_I - 36.48}{22.78} \right)$ <p>応力拡大係数 K_I の計算は、J E A C 4 2 0 6 の附属書 A 及び附属書 F により、8.3 節に示すようを行う。</p> <p>8.3 応力拡大係数の計算</p> <p>8.3.1 最大仮想欠陥</p> <p>応力拡大係数の計算に用いる最大仮想欠陥は、胴及び鏡板部にあっては、板厚の 1/4 倍の深さ、板厚の 1.5 倍の長さの表面欠陥を用いる。ただし、板厚 t が $t < 100.0\text{mm}$ の場合、100.0mm 厚断面に対する欠陥を用いる。</p> <p>ノズル部にあっては、ノズルが取り付く部分の胴及び鏡板部板厚の 1/4 倍の深さの欠陥を用いる。ただし、最大仮想欠陥</p>	<p>＜柏崎刈羽 7号機との比較＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の差異

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
	<p>東海第二発電所</p> <p>陥の大きさは胴部の最大仮想欠陥寸法を超えないものとする。</p> <p>図 8-1 に最大仮想欠陥の形状を示す。</p> <p>8.3.2 応力拡大係数の計算</p> <p>応力拡大係数は、材料に欠陥の存在を想定した場合、過渡時の温度・圧力変化による欠陥の進展力を係数で表す。</p> <p>耐圧・漏えい試験時における応力拡大係数は、有限要素法又は理論式より算出した膜応力及び曲げ応力をもとに算出する。</p> <p>(1) 形状不連続部を含めた胴及び鏡板部</p> <p>形状不連続部を含めた胴及び鏡板部の応力拡大係数の計算は次式による。</p> $K_I = S_F \cdot K_{I_p} + K_{I_q}$ <p>a. 一次応力に対する安全係数</p> $S_F = 1.5 \text{ (耐圧・漏えい試験における係数)}$ <p>b. 一次応力に対する応力拡大係数</p> $K_{I_p} = M_m \cdot \sigma_{m1} + M_b \cdot \sigma_{b1}$ <p>M_mは、JEAC4206の附属書Fの附属書図F-3100-1により得られる。M_bは、M_mの2/3の値。</p> <p>c. 二次応力に対する応力拡大係数</p> $K_{I_q} = M_m \cdot \sigma_{m2} + M_b \cdot \sigma_{b2}$ <p>(2) ノズル部</p> <p>ノズル部の応力拡大係数の計算は次式による。</p> $K_I = \frac{S_F \cdot F \left(a / r_n \right) \cdot \sigma \cdot \sqrt{\pi \cdot a}}{\sqrt{1000}}$	<ul style="list-style-type: none"> 表現の差異 記載内容の差異 (新たに応力解析は実施していないため。) 	

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>ここで、</p> $S_F = 1.5$ $r_n = r_i + 0.29 \cdot r_c$ <p>8.4 中性子照射による関連温度の移行量</p> <p>炉心領域材料は、中性子照射による脆化を受けると予想されることから、中性子照射による関連温度の移行量 $\Delta R T_{NDT}$を見込む。</p> <p>中性子束及び中性子照射量は、第2回監視試験結果から得られた値を評価に用いる。</p> <p>40 定格負荷相当年数の運転期間中に原子炉圧力容器の材料が受ける中性子照射量は、原子炉圧力容器の胴板3、胴板4の内表面、板厚の $1/4t$ 部の中性子照射量を算出する。各位置における最大中性子束を解析コード「DORT」を用いて算出し、リードファクタ*及び照射時間を用いて、中性子照射量を算出する。</p> <p>なお、評価に用いる解析コード「DORT」の検証及び妥当性確認等の概要については、「VI-5 計算機プログラム(解析コード)の概要」に示す。</p> <p>算出した中性子束及び中性子照射量を表8-2に示す。</p> <p>内表面から深さ $1/4 t$ 位置での中性子束 ϕ_c は以下となる。</p> $\phi_c = 9.62 \times 10^8 n/(cm^2 \cdot s)$ <p>中性子照射量 f は、中性子束 ϕ_c に 40 定格負荷相当年数を乗ずることにより求める。</p> $f = 9.62 \times 10^8 \times (40 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60) = 1.22 \times 10^{18} n/cm^2$ <p>付録1より、炉心領域材料の化学成分を用いて、安全側に中性子照射による関連温度の移行量を、 $\Delta R T_{NDT} = 25.4^\circ C$ とする。</p> <p>注記*：監視試験片の照射位置における中性子束の、原子炉容</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運転期間の差異 (監視試験は第2回まで実施のため) ・図書番号および図書構成の差異 ・照射量の差異 ・評価結果の差異

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>器内表面あるいは他の位置における最大中性子束に対する比で表す。</p> <p>8.5 計算結果</p> <p>8.5.1 応力拡大係数の計算結果</p> <p>応力拡大係数の計算条件及び計算結果を表 8-3(1) 及び表 8-3(2) に示す。</p> <p>表 8-3(1) には胴及び鏡板部に対する計算結果を、表 8-3(2) にはノズル部に対する計算結果を示す。</p> <p>8.5.2 関連温度の要求値の計算結果</p> <p>応力拡大係数及び耐圧試験の温度より、8.2 節に示した関係を満足する関連温度の要求値を求めた結果を、胴及び鏡板部に対して表 8-3(1) に、ノズル部に対して表 8-3(2) に示す。また、同表中に使用する材料の実測値を示す。</p> <p>なお、表 8-3(1) 及び表 8-3(2)において使用した耐圧試験温度 54°C は、中性子照射による関連温度の移行量を設計段階で予測し、これをもとに定めた温度であり、平成4年1月13日付3資序第10518号にて認可された工事計画認可申請書添付書類IV-3-1-1-1 「原子炉圧力容器の応力解析の方針」の原子炉圧力容器の運転条件に示される。</p>	<p>＜柏崎刈羽 7号機との比較＞</p> <ul style="list-style-type: none">・設備の差異・設備の差異 (評価条件の差異)・引用図書の差異 (既認可図書を引用)

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>9. 上部棚吸収エネルギーの評価</p> <p>9.1 評価箇所</p> <p>J E A C 4 2 0 6 の FB-2200 の規定により、上部棚吸収エネルギーの評価は、中性子照射による脆化を受けると予想される炉心領域材料について行う。評価を行う箇所を図 7-1 に示す。</p> <p>9.2 上部棚吸収エネルギーの評価方法</p> <p>上部棚吸収エネルギーは、高温時における鋼材の粘り強さ(韌性)の程度を示す指標であり、中性子照射が進むと低下する。</p> <p>上部棚吸収エネルギーの要求値は、J E A C 4 2 0 6 の FB-4200において、68J以上と規定されており、J E A C 4 2 0 1 附属書BのB-3100に基づき、供用期間中の中性子照射を考慮しても、原子炉圧力容器内表面から1/4t位置において、上部棚吸収エネルギー調整値が68J以上であることを確認する。</p> <p>上部棚吸収エネルギーの算出に当たっては、評価対象の材料中の元素含有量、中性子照射量及び温度について、J E A C 4 2 0 1 附属書Bで国内U S E予測式の適用範囲として規定されており、今回の評価に用いる材料、中性子照射量及び温度については、すべて適用範囲を満足しているため、国内U S E予測式を用いる。表 9-1 に国内U S E予測式の適用範囲及び評価対象の諸元を示す。</p> <p>9.3 上部棚吸収エネルギーの計算</p> <p>9.3.1 上部棚吸収エネルギー減少率の推定</p> <p>中性子照射による上部棚吸収エネルギーの減少率($\Delta U S E$ (%))を、次式を用いて推定する。</p> $\Delta U S E = C_0 + [C F_U] \cdot [F F_U]_{(f)} + M_U$ <p>ここで、</p> <p>C_0 : 係数 -0.95</p> <p>$[C F_U]$: 化学成分による係数</p> $[C F_U] = 5.23 + 9.36 \cdot \left\{ 0.5 + 0.5 \cdot \tanh \left(\frac{C_u - 0.087}{0.034} \right) \right\} \times (1 + 0.59 \cdot Ni)$	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p> $[FF_U]_{(f)}$: 中性子照射量 f による係数 $[FF_U]_{(f)} = f^{(0.349 - 0.068 \cdot \log f)}$ Cu : 銅の含有量 (mass%) □% Ni : ニッケルの含有量 (mass%) □% f : 40 定格負荷相当年数での原子炉圧力容器内表面から 1/4t 位置の中性子照射量 1.22 ($\times 10^{18} n/cm^2$, $E > 1 MeV$) M_U : マージン (%) 13.8% $M_U = 2 \sigma_{\Delta U}$ $\sigma_{\Delta U}$ は ΔUSE に対する標準偏差 : 6.9% (母材) </p> <p> 9.3.2 上部棚吸収エネルギー調整値の算出 9.3.1 項にて推定した上部棚吸収エネルギーの減少率 (ΔUSE) 及び照射前の上部棚吸収エネルギー (USE (初期値)) を用いて、上部棚吸収エネルギー調整値 (USE (調整値)) を、次式を用いて算出する。 評価に当たっては、初期条件確認試験の結果を USE (初期値) として USE (調整値) の算出を行う。 USE (調整値) = USE (初期値) $\times (1 - \Delta USE / 100)$ USE (調整値) : 照射後の上部棚吸収エネルギー (J) USE (初期値) : 照射前の上部棚吸収エネルギー (J) : □ 9.4 上部棚吸収エネルギーの評価結果 供用期間中の中性子照射を考慮した、上部棚吸収エネルギー調整値の計算結果を表 9-2 に示す。 表 9-2 より、40 定格負荷相当年数での上部棚吸収エネルギー調整値は、JEAC4206 に規定される要求値の 68J 以上を満足している。 </p>	・材料仕様及び照射量の差異 ・評価結果の差異

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>10. 結論</p> <p>原子炉圧力容器の材料に対して、JEAC4206第2章クラス1機器の規定により破壊非性の評価を必要とされる箇所について、JEAC4206のFB-2000により最低使用温度以下の温度で衝撃試験を行う箇所は流体の最低温度を考慮した最低使用温度を定めるとともに、JEAC4206のFB-4000並びに附属書A及び附属書Fにより関連温度を決定する必要のある箇所については関連温度の要求値を示し、JEAC4206のFB-2100により求めた関連温度が要求値を満足することを確認した。</p> <p>また、設計寿命末期における上部棚吸収エネルギー調整値が、JEAC4206のFB-4200に規定されている要求値、68J以上を満足することを確認した。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の差異 (評価部位の違い)

注記*1：最低使用温度を基準とする評価箇所

*2：関連温度を基準とする評価箇所

*3：上部棚吸収エネルギーの評価箇所

図 7-1 破壊非性評価箇所

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

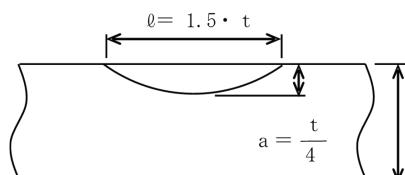
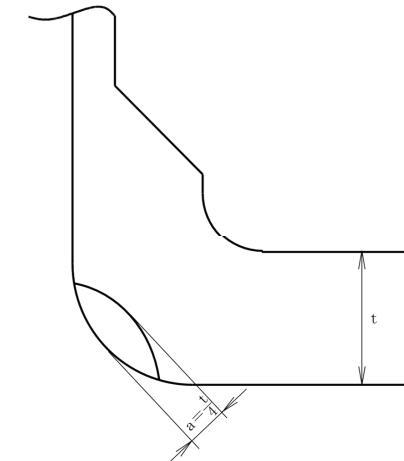
《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		 <p>a. 脊板及び鏡板</p>  <p>b. ノズル部</p>	<p>・表現の差異</p>

図 8-1 最大仮想欠陥形状

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																		
		<p>表5-1 (1) 重大事故シーケンスの影響確認</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>重要事故 シーケンス等</th> <th>事象の概要及び考察</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-1</td><td>高圧・低圧注水 機能喪失 (高圧代替注水系による 注水) [TQUV]</td><td>給水喪失により原子炉水位は低下し、高圧代替注水系が運転開始して原子炉水位は維持される。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）2弁を手動開放させ、低圧代替注水系（常設）により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> <tr> <td>1-2</td><td>高圧・低圧注水 機能喪失 (高圧代替注水系の機能 喪失) [TQUV]</td><td>給水喪失により原子炉水位は徐々に低下する。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）6弁を手動開放させ、低圧代替注水系（常設）により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> <tr> <td>2</td><td>高圧注水・減圧機能喪失 [TQUX]</td><td>給水喪失により原子炉水位は徐々に低下する。その後、代替自動減圧機能による自動減圧が行われ、低圧炉心スプレイ等により注水される。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> <tr> <td>3-1</td><td>全交流動力電源喪失 [長期 TB/TBU/TBD]</td><td>外部電源喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系が運転開始して原子炉水位は維持される。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）2弁を手動開放させ、直流駆動高圧注水系又は低圧代替注水系（常設）等により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> <tr> <td>3-2</td><td>全交流動力電源喪失 [TBP]</td><td>外部電源喪失及び逃がし安全弁の1弁開閉により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系が運転開始する。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）1弁を手動開放させ、直流駆動低圧注水系又は低圧代替注水系（常設）により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> </tbody> </table>		重要事故 シーケンス等	事象の概要及び考察	1-1	高圧・低圧注水 機能喪失 (高圧代替注水系による 注水) [TQUV]	給水喪失により原子炉水位は低下し、高圧代替注水系が運転開始して原子炉水位は維持される。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）2弁を手動開放させ、低圧代替注水系（常設）により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	1-2	高圧・低圧注水 機能喪失 (高圧代替注水系の機能 喪失) [TQUV]	給水喪失により原子炉水位は徐々に低下する。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）6弁を手動開放させ、低圧代替注水系（常設）により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	2	高圧注水・減圧機能喪失 [TQUX]	給水喪失により原子炉水位は徐々に低下する。その後、代替自動減圧機能による自動減圧が行われ、低圧炉心スプレイ等により注水される。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	3-1	全交流動力電源喪失 [長期 TB/TBU/TBD]	外部電源喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系が運転開始して原子炉水位は維持される。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）2弁を手動開放させ、直流駆動高圧注水系又は低圧代替注水系（常設）等により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	3-2	全交流動力電源喪失 [TBP]	外部電源喪失及び逃がし安全弁の1弁開閉により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系が運転開始する。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）1弁を手動開放させ、直流駆動低圧注水系又は低圧代替注水系（常設）により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	・有効性評価の差異
	重要事故 シーケンス等	事象の概要及び考察																			
1-1	高圧・低圧注水 機能喪失 (高圧代替注水系による 注水) [TQUV]	給水喪失により原子炉水位は低下し、高圧代替注水系が運転開始して原子炉水位は維持される。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）2弁を手動開放させ、低圧代替注水系（常設）により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。																			
1-2	高圧・低圧注水 機能喪失 (高圧代替注水系の機能 喪失) [TQUV]	給水喪失により原子炉水位は徐々に低下する。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）6弁を手動開放させ、低圧代替注水系（常設）により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。																			
2	高圧注水・減圧機能喪失 [TQUX]	給水喪失により原子炉水位は徐々に低下する。その後、代替自動減圧機能による自動減圧が行われ、低圧炉心スプレイ等により注水される。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。																			
3-1	全交流動力電源喪失 [長期 TB/TBU/TBD]	外部電源喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系が運転開始して原子炉水位は維持される。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）2弁を手動開放させ、直流駆動高圧注水系又は低圧代替注水系（常設）等により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。																			
3-2	全交流動力電源喪失 [TBP]	外部電源喪失及び逃がし安全弁の1弁開閉により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系が運転開始する。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）1弁を手動開放させ、直流駆動低圧注水系又は低圧代替注水系（常設）により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。																			

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考															
表 5-1 (2) 重大事故シーケンスの影響確認																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>重要事故 シーケンス等</th><th>事象の概要及び考察</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>崩壊熱除去機能喪失 (取水機能喪失) [TW]</td><td>給水喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系が運転開始して原子炉水位が維持される。その後、遮がし安全弁(自動減圧機能)2弁を手動開放させ、低圧代替注水系(常設)により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> <tr> <td>5</td><td>崩壊熱除去機能喪失 (残留熱除去系機能喪失) [TW]</td><td>給水喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が運転開始して原子炉水位が維持される。その後、遮がし安全弁(自動減圧機能)2弁を手動開放させ、高圧炉心スプレイ系により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> <tr> <td>6</td><td>原子炉停止機能喪失 [ATW3]</td><td>主蒸気隔壁弁誤閉止の発生後、原子炉スクラムに失敗する。主蒸気隔壁弁が閉止されると原子炉圧力が上昇し、原子炉圧力高信号で再循環ポンプがトリップする。主蒸気隔壁弁の閉止により、タービン駆動原子炉給水ポンプはトリップするが、電動機駆動原子炉給水ポンプにより給水が継続される。圧力上昇の挙動は設計熱サイクルで想定している「過大圧力」の圧力を超えるが、飽和蒸気線図上で変化するため、破裂性上厳しい運転条件である低温高圧の運転状態となることはない。</td></tr> <tr> <td>7</td><td>LOCA 時注水機能喪失 (中小破断) [SE]</td><td>給水喪失及びLOCA発生により原子炉水位は徐々に低下する。その後、遮がし安全弁(自動減圧機能)6弁を手動開放させ、低圧代替注水系(常設)による注水を開始する。本事象は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td></tr> </tbody> </table>		重要事故 シーケンス等	事象の概要及び考察	4	崩壊熱除去機能喪失 (取水機能喪失) [TW]	給水喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系が運転開始して原子炉水位が維持される。その後、遮がし安全弁(自動減圧機能)2弁を手動開放させ、低圧代替注水系(常設)により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	5	崩壊熱除去機能喪失 (残留熱除去系機能喪失) [TW]	給水喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が運転開始して原子炉水位が維持される。その後、遮がし安全弁(自動減圧機能)2弁を手動開放させ、高圧炉心スプレイ系により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	6	原子炉停止機能喪失 [ATW3]	主蒸気隔壁弁誤閉止の発生後、原子炉スクラムに失敗する。主蒸気隔壁弁が閉止されると原子炉圧力が上昇し、原子炉圧力高信号で再循環ポンプがトリップする。主蒸気隔壁弁の閉止により、タービン駆動原子炉給水ポンプはトリップするが、電動機駆動原子炉給水ポンプにより給水が継続される。圧力上昇の挙動は設計熱サイクルで想定している「過大圧力」の圧力を超えるが、飽和蒸気線図上で変化するため、破裂性上厳しい運転条件である低温高圧の運転状態となることはない。	7	LOCA 時注水機能喪失 (中小破断) [SE]	給水喪失及びLOCA発生により原子炉水位は徐々に低下する。その後、遮がし安全弁(自動減圧機能)6弁を手動開放させ、低圧代替注水系(常設)による注水を開始する。本事象は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。	・有効性評価の差異
	重要事故 シーケンス等	事象の概要及び考察																
4	崩壊熱除去機能喪失 (取水機能喪失) [TW]	給水喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系が運転開始して原子炉水位が維持される。その後、遮がし安全弁(自動減圧機能)2弁を手動開放させ、低圧代替注水系(常設)により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。																
5	崩壊熱除去機能喪失 (残留熱除去系機能喪失) [TW]	給水喪失により原子炉水位は低下し、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が運転開始して原子炉水位が維持される。その後、遮がし安全弁(自動減圧機能)2弁を手動開放させ、高圧炉心スプレイ系により注水する。本挙動は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。																
6	原子炉停止機能喪失 [ATW3]	主蒸気隔壁弁誤閉止の発生後、原子炉スクラムに失敗する。主蒸気隔壁弁が閉止されると原子炉圧力が上昇し、原子炉圧力高信号で再循環ポンプがトリップする。主蒸気隔壁弁の閉止により、タービン駆動原子炉給水ポンプはトリップするが、電動機駆動原子炉給水ポンプにより給水が継続される。圧力上昇の挙動は設計熱サイクルで想定している「過大圧力」の圧力を超えるが、飽和蒸気線図上で変化するため、破裂性上厳しい運転条件である低温高圧の運転状態となることはない。																
7	LOCA 時注水機能喪失 (中小破断) [SE]	給水喪失及びLOCA発生により原子炉水位は徐々に低下する。その後、遮がし安全弁(自動減圧機能)6弁を手動開放させ、低圧代替注水系(常設)による注水を開始する。本事象は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。																

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考														
表5-1 (3) 重大事故シーケンスの影響確認			・有効性評価の差異														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 10%;">重要事故 シーケンス等</th><th style="text-align: center; width: 40%;">事象の概要及び考察</th><th style="text-align: center; width: 50%;"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8 格納容器バイパス (インターフェイスシステム LOCA) [ISLOCA]</td><td>ISLOCA 時は、高圧炉心スプレイのポンプの吸込み配管からの漏えいを想定し、破断口からの冷却材流出による水位低下により、原子炉隔離時冷却系が運転開始する。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）2弁を手動開放させ、低圧炉心スプレイ系等による注水を開始する。本事象は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">9 旁開気圧力・温度による 静的負荷 (格納容器過圧・過温破損)</td><td>大破断LOCAにより原子炉水位は低下し、炉心が損傷・溶融する。その後、低圧代替注水系（常設）や代替循環冷却系による注水を開始し、溶融炉心を冷却することで、原子炉圧力容器は破損しない。本事象は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">10 水素燃焼</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">11 高压溶融物放出／格納容器旁開気直接加熱、 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用、 溶融炉心・コンクリート相互作用</td><td>原子炉圧力容器が破損するシーケンスであり、原子炉圧力容器の破壊脆性に対する評価は不要である。</td><td></td></tr> </tbody> </table>			重要事故 シーケンス等	事象の概要及び考察		8 格納容器バイパス (インターフェイスシステム LOCA) [ISLOCA]	ISLOCA 時は、高圧炉心スプレイのポンプの吸込み配管からの漏えいを想定し、破断口からの冷却材流出による水位低下により、原子炉隔離時冷却系が運転開始する。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）2弁を手動開放させ、低圧炉心スプレイ系等による注水を開始する。本事象は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。		9 旁開気圧力・温度による 静的負荷 (格納容器過圧・過温破損)	大破断LOCAにより原子炉水位は低下し、炉心が損傷・溶融する。その後、低圧代替注水系（常設）や代替循環冷却系による注水を開始し、溶融炉心を冷却することで、原子炉圧力容器は破損しない。本事象は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。		10 水素燃焼			11 高压溶融物放出／格納容器旁開気直接加熱、 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用、 溶融炉心・コンクリート相互作用	原子炉圧力容器が破損するシーケンスであり、原子炉圧力容器の破壊脆性に対する評価は不要である。	
重要事故 シーケンス等	事象の概要及び考察																
8 格納容器バイパス (インターフェイスシステム LOCA) [ISLOCA]	ISLOCA 時は、高圧炉心スプレイのポンプの吸込み配管からの漏えいを想定し、破断口からの冷却材流出による水位低下により、原子炉隔離時冷却系が運転開始する。その後、逃がし安全弁（自動減圧機能）2弁を手動開放させ、低圧炉心スプレイ系等による注水を開始する。本事象は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。																
9 旁開気圧力・温度による 静的負荷 (格納容器過圧・過温破損)	大破断LOCAにより原子炉水位は低下し、炉心が損傷・溶融する。その後、低圧代替注水系（常設）や代替循環冷却系による注水を開始し、溶融炉心を冷却することで、原子炉圧力容器は破損しない。本事象は設計熱サイクルで想定している「原子炉冷却材喪失事故」に包絡される。																
10 水素燃焼																	
11 高压溶融物放出／格納容器旁開気直接加熱、 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用、 溶融炉心・コンクリート相互作用	原子炉圧力容器が破損するシーケンスであり、原子炉圧力容器の破壊脆性に対する評価は不要である。																

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考						
		<p>表 7-1 最低使用温度に基づく評価箇所</p> <table border="1"><thead><tr><th>評価箇所</th><th>材料</th><th>最低使用温度(℃)</th></tr></thead><tbody><tr><td>スタッドボルト</td><td>SNB24-3</td><td>□</td></tr></tbody></table>	評価箇所	材料	最低使用温度(℃)	スタッドボルト	SNB24-3	□	<p>・材料の差異 ・最低使用温度の差異 (最低使用温度はプラント毎に運転条件を考慮し決定するため)</p>
評価箇所	材料	最低使用温度(℃)							
スタッドボルト	SNB24-3	□							

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																	
		<p>表 8-1 (1) 評価対象となる材料（胴板及び鏡板部）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価対象箇所</th><th>材 料</th><th>備 考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上部鏡板 1</td><td>SQV2A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>上部鏡板 2</td><td>SQV2A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>胴板 1</td><td>SQV2A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>胴板 2</td><td>SQV2A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>胴板 3</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>胴板 4</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>下部鏡板 1</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>下部鏡板 2</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>鏡板フランジ</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>胴板フランジ</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> </tbody> </table>	評価対象箇所	材 料	備 考	上部鏡板 1	SQV2A	$t \geq 16 \text{ mm}$	上部鏡板 2	SQV2A	$t \geq 16 \text{ mm}$	胴板 1	SQV2A	$t \geq 16 \text{ mm}$	胴板 2	SQV2A	$t \geq 16 \text{ mm}$	胴板 3	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	胴板 4	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	下部鏡板 1	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	下部鏡板 2	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	鏡板フランジ	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	胴板フランジ	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	<p>＜柏崎刈羽 7号機との比較＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の差異（評価部位の差異） ・表現の差異 ・材料の差異
評価対象箇所	材 料	備 考																																		
上部鏡板 1	SQV2A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
上部鏡板 2	SQV2A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
胴板 1	SQV2A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
胴板 2	SQV2A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
胴板 3	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
胴板 4	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
下部鏡板 1	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
下部鏡板 2	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
鏡板フランジ	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
胴板フランジ	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																	
		<p>表 8-1 (2) 評価対象となる材料（ノズル）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>評価対象箇所</th><th>材 料</th><th>備 考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再循環水出口ノズル (N1)</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>再循環水入口ノズル (N2)</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>主蒸気出口ノズル (N3)</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>給水ノズル (N4)</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>低圧炉心スプレイノズル (N5)</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>低圧注水ノズル (N6)</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>上蓋スプレイノズル (N7)</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>ベントノズル (N8)</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>ジェットポンプ計測管貫通部ノズル (N9)</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> <tr> <td>高圧炉心スプレイノズル (N16)</td><td>SFVQ1A</td><td>$t \geq 16 \text{ mm}$</td></tr> </tbody> </table>	評価対象箇所	材 料	備 考	再循環水出口ノズル (N1)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	再循環水入口ノズル (N2)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	主蒸気出口ノズル (N3)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	給水ノズル (N4)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	低圧炉心スプレイノズル (N5)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	低圧注水ノズル (N6)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	上蓋スプレイノズル (N7)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	ベントノズル (N8)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	ジェットポンプ計測管貫通部ノズル (N9)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	高圧炉心スプレイノズル (N16)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$	<ul style="list-style-type: none"> ・材料の差異 ・設備の差異 (評価部位の差異)
評価対象箇所	材 料	備 考																																		
再循環水出口ノズル (N1)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
再循環水入口ノズル (N2)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
主蒸気出口ノズル (N3)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
給水ノズル (N4)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
低圧炉心スプレイノズル (N5)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
低圧注水ノズル (N6)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
上蓋スプレイノズル (N7)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
ベントノズル (N8)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
ジェットポンプ計測管貫通部ノズル (N9)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		
高圧炉心スプレイノズル (N16)	SFVQ1A	$t \geq 16 \text{ mm}$																																		

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考									
		<p>表 8-2 原子炉圧力容器の40定格負荷相当年数の運転期間中の中性子束及び中性子照射量</p> <table border="1"><thead><tr><th>部位</th><th>中性子束 (n/cm²/s, E > 1MeV)</th><th>中性子照射量 (n/cm², E > 1MeV)</th></tr></thead><tbody><tr><td>内表面</td><td>1.33×10^9</td><td>1.68×10^{18}</td></tr><tr><td>1/4 t</td><td>9.62×10^8</td><td>1.22×10^{18}</td></tr></tbody></table>	部位	中性子束 (n/cm ² /s, E > 1MeV)	中性子照射量 (n/cm ² , E > 1MeV)	内表面	1.33×10^9	1.68×10^{18}	1/4 t	9.62×10^8	1.22×10^{18}	<p>・照射量の差異</p>
部位	中性子束 (n/cm ² /s, E > 1MeV)	中性子照射量 (n/cm ² , E > 1MeV)										
内表面	1.33×10^9	1.68×10^{18}										
1/4 t	9.62×10^8	1.22×10^{18}										

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																																									
		<p>表 8-3 (1) 心力炉六箇数及び開運温度の要求値の計算結果(引張板及び複板部) RHT試験(最高使用圧力以下) T = 54°C a = t / 4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">材料</th> <th rowspan="2">K_t (MPa·√m)</th> <th colspan="2">開運温度 (°C)</th> </tr> <tr> <th>要求値</th> <th>実測値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上部範板 1</td> <td>SQ12A</td> <td>69.6</td> <td>43.6</td> <td>-4.5</td> </tr> <tr> <td>上部範板 2</td> <td>SQ12A</td> <td>118.8</td> <td>18.3</td> <td>-4.5</td> </tr> <tr> <td>側板 1</td> <td>SQ12A</td> <td>110.4</td> <td>21.3</td> <td>-2.0</td> </tr> <tr> <td>側板 2</td> <td>SQ12A</td> <td>87.1</td> <td>31.8</td> <td>-3.5</td> </tr> <tr> <td>側板 3</td> <td>SFV20A</td> <td>87.1</td> <td>6.4*</td> <td>-4.0</td> </tr> <tr> <td>側板 4</td> <td>SFV20A</td> <td>87.1</td> <td>6.4*</td> <td>-4.0</td> </tr> <tr> <td>下部範板 1</td> <td>SFV20A</td> <td>38.8</td> <td>117.4</td> <td>-4.5</td> </tr> <tr> <td>下部範板 2</td> <td>SFV20A</td> <td>72.6</td> <td>41.1</td> <td>-4.0</td> </tr> <tr> <td>蓋板 フランジ</td> <td>SFV20A</td> <td>118.8</td> <td>18.3</td> <td>-4.5</td> </tr> <tr> <td>門板 フランジ</td> <td>SFV20A</td> <td>110.4</td> <td>21.3</td> <td>-4.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>注記*：中性子照射による開運温度の移行量を考慮した値。</p>	名称	材料	K _t (MPa·√m)	開運温度 (°C)		要求値	実測値	上部範板 1	SQ12A	69.6	43.6	-4.5	上部範板 2	SQ12A	118.8	18.3	-4.5	側板 1	SQ12A	110.4	21.3	-2.0	側板 2	SQ12A	87.1	31.8	-3.5	側板 3	SFV20A	87.1	6.4*	-4.0	側板 4	SFV20A	87.1	6.4*	-4.0	下部範板 1	SFV20A	38.8	117.4	-4.5	下部範板 2	SFV20A	72.6	41.1	-4.0	蓋板 フランジ	SFV20A	118.8	18.3	-4.5	門板 フランジ	SFV20A	110.4	21.3	-4.5	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の差異 (評価対象及び評価結果の差異)
名称	材料	K _t (MPa·√m)				開運温度 (°C)																																																						
			要求値	実測値																																																								
上部範板 1	SQ12A	69.6	43.6	-4.5																																																								
上部範板 2	SQ12A	118.8	18.3	-4.5																																																								
側板 1	SQ12A	110.4	21.3	-2.0																																																								
側板 2	SQ12A	87.1	31.8	-3.5																																																								
側板 3	SFV20A	87.1	6.4*	-4.0																																																								
側板 4	SFV20A	87.1	6.4*	-4.0																																																								
下部範板 1	SFV20A	38.8	117.4	-4.5																																																								
下部範板 2	SFV20A	72.6	41.1	-4.0																																																								
蓋板 フランジ	SFV20A	118.8	18.3	-4.5																																																								
門板 フランジ	SFV20A	110.4	21.3	-4.5																																																								

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																																												
		<p>表 8-3 (2) 応力拡大係数及び開連温度の要求値の計算結果（ノズル部）</p> <p>耐圧試験(最高使用圧力以下) T = 54°C a = t / 4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>材料</th> <th>K_t (MPa\sqrt{m})</th> <th>開連温度 (°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再循環水出口ノズル (N1)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>151.0</td> <td>要求値 実測値 9.1 -60</td> </tr> <tr> <td>再循環水入口ノズル (N2)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>134.3</td> <td>13.5 -50</td> </tr> <tr> <td>主蒸気出口ノズル (N3)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>151.1</td> <td>9.1 -65</td> </tr> <tr> <td>給水ノズル (N4)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>128.7</td> <td>15.1 -50</td> </tr> <tr> <td>低圧軸心スプレイノズル (N5)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>131.1</td> <td>14.4 -55</td> </tr> <tr> <td>低圧注水ノズル (N6)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>131.1</td> <td>14.4 -55</td> </tr> <tr> <td>上蓋スプレイノズル (N7)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>92.7</td> <td>28.9 -60</td> </tr> <tr> <td>ベンントノズル (N8)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>79.3</td> <td>36.4 -50</td> </tr> <tr> <td>ジェットポンプ計測管貫通部ノズル (N9)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>95.4</td> <td>27.6 -55</td> </tr> <tr> <td>高圧軸心スプレイノズル (N16)</td> <td>SFVQ1A</td> <td>131.1</td> <td>14.4 -50</td> </tr> </tbody> </table>	名称	材料	K _t (MPa \sqrt{m})	開連温度 (°C)	再循環水出口ノズル (N1)	SFVQ1A	151.0	要求値 実測値 9.1 -60	再循環水入口ノズル (N2)	SFVQ1A	134.3	13.5 -50	主蒸気出口ノズル (N3)	SFVQ1A	151.1	9.1 -65	給水ノズル (N4)	SFVQ1A	128.7	15.1 -50	低圧軸心スプレイノズル (N5)	SFVQ1A	131.1	14.4 -55	低圧注水ノズル (N6)	SFVQ1A	131.1	14.4 -55	上蓋スプレイノズル (N7)	SFVQ1A	92.7	28.9 -60	ベンントノズル (N8)	SFVQ1A	79.3	36.4 -50	ジェットポンプ計測管貫通部ノズル (N9)	SFVQ1A	95.4	27.6 -55	高圧軸心スプレイノズル (N16)	SFVQ1A	131.1	14.4 -50	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の差異 (評価対象及び評価結果の差異)
名称	材料	K _t (MPa \sqrt{m})	開連温度 (°C)																																												
再循環水出口ノズル (N1)	SFVQ1A	151.0	要求値 実測値 9.1 -60																																												
再循環水入口ノズル (N2)	SFVQ1A	134.3	13.5 -50																																												
主蒸気出口ノズル (N3)	SFVQ1A	151.1	9.1 -65																																												
給水ノズル (N4)	SFVQ1A	128.7	15.1 -50																																												
低圧軸心スプレイノズル (N5)	SFVQ1A	131.1	14.4 -55																																												
低圧注水ノズル (N6)	SFVQ1A	131.1	14.4 -55																																												
上蓋スプレイノズル (N7)	SFVQ1A	92.7	28.9 -60																																												
ベンントノズル (N8)	SFVQ1A	79.3	36.4 -50																																												
ジェットポンプ計測管貫通部ノズル (N9)	SFVQ1A	95.4	27.6 -55																																												
高圧軸心スプレイノズル (N16)	SFVQ1A	131.1	14.4 -50																																												

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																		
		<p>表 9-1 国内 USE 予測式の適用範囲及び評価対象の諸元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>適用範囲 (JEAC4201)</th><th>評価対象の諸元</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料の Cu 含有量 (mass%)</td><td>0.25 以下</td><td>■^{*1}</td></tr> <tr> <td>材料の Ni 含有量 (mass%)</td><td>0.5~1.0</td><td>■^{*1}</td></tr> <tr> <td>材料の P 含有量 (mass%)</td><td>0.020 以下</td><td>■^{*1}</td></tr> <tr> <td>中性子照射量 (n/cm², E > 1MeV)</td><td>$1.0 \times 10^{17} \sim 1.2 \times 10^{20}$</td><td>表 8-2 参照</td></tr> <tr> <td>公称照射温度 (°C)</td><td>274~310</td><td>■^{*2}</td></tr> </tbody> </table> <p>注記*1：材料調達時における試験による実測値 *2：ダウンカマの原子炉冷却材温度の公称値</p>	項目	適用範囲 (JEAC4201)	評価対象の諸元	材料の Cu 含有量 (mass%)	0.25 以下	■ ^{*1}	材料の Ni 含有量 (mass%)	0.5~1.0	■ ^{*1}	材料の P 含有量 (mass%)	0.020 以下	■ ^{*1}	中性子照射量 (n/cm ² , E > 1MeV)	$1.0 \times 10^{17} \sim 1.2 \times 10^{20}$	表 8-2 参照	公称照射温度 (°C)	274~310	■ ^{*2}	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の差異 (設備仕様の差異による評価条件の差異)
項目	適用範囲 (JEAC4201)	評価対象の諸元																			
材料の Cu 含有量 (mass%)	0.25 以下	■ ^{*1}																			
材料の Ni 含有量 (mass%)	0.5~1.0	■ ^{*1}																			
材料の P 含有量 (mass%)	0.020 以下	■ ^{*1}																			
中性子照射量 (n/cm ² , E > 1MeV)	$1.0 \times 10^{17} \sim 1.2 \times 10^{20}$	表 8-2 参照																			
公称照射温度 (°C)	274~310	■ ^{*2}																			

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考											
		<p>表 9-2 上部棚吸収エネルギーの評価結果</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">評価箇所</th><th colspan="3">上部棚吸収エネルギー(J)</th></tr><tr><th>U S E (初期値)</th><th>U S E (調整値)</th><th>要求値 (必要下限値)</th></tr></thead><tbody><tr><td>炉心領域材料</td><td>□</td><td>203</td><td>68</td></tr></tbody></table>	評価箇所	上部棚吸収エネルギー(J)			U S E (初期値)	U S E (調整値)	要求値 (必要下限値)	炉心領域材料	□	203	68	<ul style="list-style-type: none">・設備の差異 (設備仕様の差異による評価結果の差異)・表現の差異
評価箇所	上部棚吸収エネルギー(J)													
	U S E (初期値)	U S E (調整値)	要求値 (必要下限値)											
炉心領域材料	□	203	68											

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>付録1 中性子照射による関連温度移行量</p> <p>J E A C 4 2 0 1により、関連温度移行量の予測値を求める。J E A C 4 2 0 1によると、関連温度移行量の予測値は評価対象の材料中の元素含有量、中性子照射量、中性子束及び温度について、J E A C 4 2 0 1 - 2 0 0 7附属書Bで国内脆化予測法の適用範囲として規定されており、今回の評価に用いる材料、中性子照射量、中性子束及び温度については、すべて適用範囲を満足しているため、国内脆化予測法を用いる。付表-1に国内脆化予測法の適用範囲及び評価対象の諸元を示す。</p> $\Delta R T_{NDT} \text{予測値} = \Delta R T_{NDT} \text{計算値} + M_R$ <p>ここで、</p> <p>$\Delta R T_{NDT}$計算値：J E A C 4 2 0 1のB-2100②に規定される手順により、附属書表B-2100-2を用いて計算する、関連温度の移行量の計算値(℃)</p> <p>M_R：J E A C 4 2 0 1のB-2100③に規定されるマージン22(℃)</p> <p>$\Delta R T_{NDT}$の計算においては以下のパラメータを使用する。 ϕ_c：計算に使用する中性子束($n/(cm^2 \cdot s)$) Cu：銅の含有量(mass%) Ni：ニッケルの含有量(mass%)</p> <p>上式により、以下の値に対して関連温度の移行量を求める。材料の化学成分は、材料調達時における試験による実測値を用いて算出する。</p> $\phi_c = 9.62 \times 10^8 \text{ (n/(cm}^2 \cdot \text{s))}$ $Cu \leqq \boxed{}\% \quad \cdot \text{材料仕様及び照射量の差異}$ $Ni \leqq \boxed{}\%$	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
■：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
		<p>上式に対して関連温度の移行量は、3.4°Cと求まる。 ただし、中性子照射による関連温度の移行量は、マージン 22°Cを見込んで、25.4°Cとして関連温度の検討を行う。 なお、中性子照射による関連温度の移行量を監視するために、付図-1に示す位置に監視試験片を取り付けている。</p> <p>・評価結果の差異</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考																					
		<p>付表-1 国内脆化予測法の適用範囲及び評価対象の諸元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th>適用範囲 (JEAC4201)</th><th>評価対象の諸元</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>材料の Cu 含有量 (mass%)</td><td>0.25 以下</td><td>[]^{*1}</td></tr> <tr> <td>材料の Ni 含有量 (mass%)</td><td>0.5~1.1</td><td>[]^{*1}</td></tr> <tr> <td>材料の P 含有量 (mass%)</td><td>0.025 以下</td><td>[]</td></tr> <tr> <td>中性子照射量 (n/cm², E > 1MeV)</td><td>$1.0 \times 10^{17} \sim 1.2 \times 10^{20}$</td><td>$1.22 \times 10^{18}$</td></tr> <tr> <td>中性子束 (n/cm²·s, E > 1MeV)</td><td>$1 \times 10^7 \sim 1 \times 10^{12}$</td><td>$9.62 \times 10^8$</td></tr> <tr> <td>公称照射温度 (°C)</td><td>270~290</td><td>[]^{*2}</td></tr> </tbody> </table> <p>注記*1：材料調達時における試験による実測値 *2：ダウンカマの原子炉冷却材温度の公称値</p>	項目	適用範囲 (JEAC4201)	評価対象の諸元	材料の Cu 含有量 (mass%)	0.25 以下	[] ^{*1}	材料の Ni 含有量 (mass%)	0.5~1.1	[] ^{*1}	材料の P 含有量 (mass%)	0.025 以下	[]	中性子照射量 (n/cm ² , E > 1MeV)	$1.0 \times 10^{17} \sim 1.2 \times 10^{20}$	1.22×10^{18}	中性子束 (n/cm ² ·s, E > 1MeV)	$1 \times 10^7 \sim 1 \times 10^{12}$	9.62×10^8	公称照射温度 (°C)	270~290	[] ^{*2}	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の差異 (設備仕様の差異による評価条件の差異)
項目	適用範囲 (JEAC4201)	評価対象の諸元																						
材料の Cu 含有量 (mass%)	0.25 以下	[] ^{*1}																						
材料の Ni 含有量 (mass%)	0.5~1.1	[] ^{*1}																						
材料の P 含有量 (mass%)	0.025 以下	[]																						
中性子照射量 (n/cm ² , E > 1MeV)	$1.0 \times 10^{17} \sim 1.2 \times 10^{20}$	1.22×10^{18}																						
中性子束 (n/cm ² ·s, E > 1MeV)	$1 \times 10^7 \sim 1 \times 10^{12}$	9.62×10^8																						
公称照射温度 (°C)	270~290	[] ^{*2}																						

赤字：設備、運用又は体制の相違点（設計方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）
 黄色枠：前回提出時からの変更箇所

2021年8月31日
 02-工-B-02-0004 改1

先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書)

《参考》柏崎刈羽原子力発電所第7号機	東海第二発電所	女川原子力発電所第2号機	備考
			・設備の差異

本資料のうち枠囲みの内容は、他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。