

(添付1) 川内1,2号機 要件整合報告書(詳細設計)

川内原子力発電所1号機及び2号機

デジタル安全保護回路の
ソフトウェア共通要因故障緩和対策
に関する要件整合報告書(詳細設計)

九州電力株式会社

改訂来歴

改訂番号	改訂年月日	改訂内容	備 考
初版	2023/1/31	新規作成	
1	2023/3/6	<ul style="list-style-type: none">・2023年3月1日送付文書「ATENA 運第55号」の気付き事項に対する反映・記載の適正化	
	-以下余白-		

川内原子力発電所 1 号機及び 2 号機
デジタル安全保護回路の
ソフトウェア共通要因故障緩和対策
に関する要件整合報告書(詳細設計)

目次

I . 本文

II . 添付書類

I . 本文

川内原子力発電所1号機及び2号機におけるデジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障(以下、「ソフトウェアCCF」という。)緩和対策について、「原子力発電所におけるデジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策に関する技術要件書(ATENA 20-ME05 Rev.1)」(以下、「ATENA技術要件書」という。)が定める「3. 多様化設備要件」及び「4. 有効性評価」の各要求内容に対する要件整合性の確認を行った。

なお、「5. 手順書の整備と教育及び訓練の実施」については、当社が原子力エネルギー協議会(以下、「ATENA」という。)へ提出した「デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策の実施計画及び実績(原発本第88号 2022年10月4日)」において「ハード対策完了までに実施予定」としていることから、本報告書の対象外とする。

1. 確認方法

ATENA技術要件書に記載された要求内容に対して、各要件に対応する設計図書、有効性評価図書等の記載内容を確認し、要求内容ごとに要件整合性の判定及びその理由を記載する。

2. 確認結果

(1) 「3. 多様化設備要件」

多様化設備に対する要件整合性について、以下に示す ATENA 技術要件書の各要求内容に対して、各設計図書の記載内容を確認した結果、全ての要求内容に対して整合していることを確認した。各要求内容に対する確認結果については表1に示す。

【ATENA 技術要件書の各要求内容】

- 3.1 設置要求
- 3.2 機能要求
- 3.3 多様化設備の範囲
- 3.4 設計基本方針
- 3.5 多様化設備への要求事項

(2) 「4. 有効性評価」

有効性評価に対する要件整合性について、以下に示す ATENA 技術要件書の各要求内容に対して、有効性評価図書(「三菱PWR デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障対策に係る有効性評価について※」MHI-NES-1075, 三菱重工業, 令和4年)の記載内容を確認した結果、全ての要求内容に対して整合していることを確認した。各要求内容に対する確認結果については表 2 に示す。

※本図書では代表 3,4 ループプラントの解析結果及びそれらを基にした PWR プラントの有効性評価の検討結果を記載しており、川内 1, 2 号機の有効性評価は含まれる。

【ATENA 技術要件書の各要求内容】

- 4.2 評価すべき事象
- 4.3 判断基準
- 4.4 解析に当たって考慮すべき事項

以上

表1 「3. 多様化設備要件」に関する要件整合性確認表(1/8)

ATENA 技術要件書 要求内容	ソフトウェア CCF 対策設備設計図書の要件整合性			
	記載内容(概要)	要件整合性		設計図書
		判定	理由	
3.1 設置要求				
デジタル安全保護回路を設ける場合には、代替機能を有する多様化設備を設置しなければならない。	デジタル安全保護回路の代替機能を有する、多様化設備である共通要因故障対策設備を設置する。	○	<p>デジタル安全保護回路がソフトウェアに起因する共通要因故障によってその機能をすべて喪失し、かつ運転時の異常な過渡変化、又は設計基準事故が発生した場合でも設計基準事故の判断基準を概ね満足することができる設備を共通要因故障対策設備として設けることを、設計図書により確認した。</p> <p>具体的な代替機能は 3.2 項にて、共通要因故障対策設備の範囲は 3.3 項にて確認した。</p> <p>なお、共通要因故障対策設備のうち設計基準対象施設及び重大事故等対処設備を兼ねる設備については、機器仕様に変更がないため、既存設備状態を示す図書により確認した。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(39/56) ・多様化設備基本設計方針書(川内 1 号機、川内 2 号機) 2 章
ただし、ソフトウェア CCF が発生するおそれがない場合、若しくは運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生し、かつ安全保護回路の一部がソフトウェアにより作動するものがある場合で、当該ソフトウェアが機能しない場合を想定しても、他の安全保護回路の安全機能が作動することにより設計基準事故の判断基準を概ね満足することが有効性評価により確認できる場合には、多様化設備を設けなくてもよい。	—	○	多様化設備を設置する計画であるため、考慮しない。	<ul style="list-style-type: none"> ・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(39/56)

表1 「3. 多様化設備要件」に関する要件整合性確認表(2/8)

ATENA 技術要件書 要求内容	ソフトウェア CCF 対策設備設計図書の要件整合性		
	記載内容(概要)	要件整合性	
		判定	理由
3.2 機能要求			
多様化設備は、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生し、かつソフトウェア CCF により安全機能が喪失した場合においても、設計基準事故の判断基準を概ね満足できるよう、原子炉停止系統、工学的安全施設等を自動、又は手動で作動させることができなければならない。	<p>デジタル安全保護回路が共通要因故障によってその機能をすべて喪失し、かつ運転時の異常な過渡変化、又は設計基準事故が発生した場合でも設計基準事故の判断基準を概ね満足することができる設備を共通要因故障対策設備として設ける。</p> <p>多様化設備である共通要因故障対策設備には、ソフトウェア CCF 対策として、原子炉停止系統及び工学的安全施設等を自動又は、手動で作動させることができるように、以下の機能を設ける。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動作動機能 <ul style="list-style-type: none"> 自動原子炉トリップ 自動安全注入作動 他 (別表1「共通要因故障対策設備が有する自動作動機能一覧表」参照) ・手動操作機能 <ul style="list-style-type: none"> 手動原子炉トリップ他 手動安全注入作動 他 (別表2「共通要因故障対策設備が有する手動作動機能一覧表」参照) ・警報機能 <ul style="list-style-type: none"> 多様化自動作動設備作動警報 他 (別表3「共通要因故障対策設備が有する警報機能一覧表」参照) ・指示機能 <ul style="list-style-type: none"> 蒸気発生器狭域水位指示 他 加圧器水位指示 他 (別表4「共通要因故障対策設備が有する指示機能一覧表」参照) 	○	<p>デジタル安全保護回路がソフトウェア CCF によってその機能をすべて喪失し、かつ運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した場合でも設計基準事故の判断基準を概ね満足できるように、多様化設備である共通要因故障対策設備には自動作動機能、手動作動機能、警報機能及び指示機能を設けていることを、設計図書により確認した。</p> <p>なお、共通要因故障対策設備のうち設計基準対象施設及び重大事故等対処設備を兼ねる設備については、機器仕様に変更がないため、既存設備状態を示す図書により確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(39/56) ・原子炉制御保護系ファンクション・ルーティング図(川内 1 号機、川内 2 号機) シート 19 ・補機インターロック線図(川内 1 号機) SHEET NO.0-5、2-10、2-11、2-14-1、2-36、3-3、3-5、4-1、4-6、7-7、7-8、7-10 ・補機インターロック線図(川内 2 号機) SHEET NO.0-5、2-10、2-11、2-14、2-37、3-3、3-5、4-1、4-6、7-7、7-8、7-10 ・多様化設備基本設計方針書(川内 1 号機、川内 2 号機) 6 章
さらに、原子炉停止系統、工学的安全施設等を手動により作動させる場合には、運転員が必要な時間内に操作を開始し、判断基準を概ね満足した状態で事象を収束させることができるよう、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の発生時に安全保護回路の安全機能動作の異常の発生を認知し、必要な操作の判断を行える機能を設けなければならない。	多様化設備である共通要因故障対策設備を用いて原子炉停止系統、工学的安全施設等を手動作動する場合に、運転員が必要な時間内に開始できるよう、ソフトウェア CCF 対策として必要なパラメータの監視及び共通要因故障対策設備から作動させた原子炉停止系統及び工学的安全施設等の機器の状態の監視が可能な設計とともに、ソフトウェア CCF 時に必要な原子炉停止系統及び工学的安全施設等の手動作動ができる設計とする。また、共通要因故障対策設備が自動作動したことを、吹鳴装置を設け表示灯点灯と共に吹鳴音にて告知する設計とする。	○	<p>多様化設備である共通要因故障対策設備の自動作動機能が動作すると、中央制御室に「多様化自動作動設備作動警報」が発信する。これにより、デジタル安全保護回路がソフトウェア CCF によりすべての機能が喪失し、かつ運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生したことを検知でき、検知後は、運転員が必要な時間内に手動作動を開始できることを、設計図書により確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(39/56)

表1 「3. 多様化設備要件」に関する要件整合性確認表(3/8)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策設備設計図書の要件整合性			
	記載内容(概要)	要件整合性		設計図書
要求内容		判定	理由	
3.3 多様化設備の範囲				
多様化設備の範囲は、3.2 機能要求を達成するため に必要となる、検出器、操作スイッチ、論理回路、指示 計・警報等の計測制御設備とする。 この計測制御設備の構成要素は、3.5 多様化設備へ の要求事項を満足する限り、デジタル安全保護回路 のソフトウェア CCF 影響緩和対策として設けた設備以 外の設備(安全保護回路の検出器及び操作スイッチ、 重大事故等対処設備等)も多様化設備として用いるこ とができる。 また、多様化設備の範囲は、安全保護回路のデジタ ル化の範囲等により異なるため、多様化設備としてど の設備を選定したか設計図書で明確にする。	多様化設備である共通要因故障対策設備の範囲は以下の①～⑥ である。 ①検出器 蒸気発生器水位狭域水位検出器 加圧器圧力検出器 他 (別表4「共通要因故障対策設備が有する指示機能一覧表」参照) ②操作器 手動原子炉トリップ操作器 手動安全注入操作器 他 (別表2「共通要因故障対策設備が有する手動作動機能一覧表」参 照) ③論理回路 多様化自動動作動設備 (個別の論理回路については別表1「共通要因故障対策設備が有 する自動動作動機能一覧表」参照) ④指示計 蒸気発生器水位狭域水位指示 加圧器水位指示 他 (別表4「共通要因故障対策設備が有する指示機能一覧表」参照) ⑤警報 多様化自動動作動設備作動警報 他 (別表3「共通要因故障対策設備が有する警報機能一覧表」参照) ⑥表示灯 自動動作動及び手動操作による弁・補機動作状態の表示灯 ⑦その他 原子炉保護系計器ラック(炉外核計測装置含むアナログ回路部) 補機制御設備(安全保護系補助リレーラックトレーンA及びB、1次 系補助リレーラックトレーンA及びB)	○	多様化設備である共通要因故障対策設備の対象範囲につ いて、当該プラントの安全保護回路のデジタル化の範囲に応 じて選定された事も含めて、設計図書にて明確化されてい ることを確認した。	・多様化設備基本設計方針 書(川内1号機、川内2号機) 2章、6.1.1章、6.1.2章、6.1.4 章、6.1.5章、図6-1

表1 「3. 多様化設備要件」に関する要件整合性確認表(4/8)

ATENA 技術要件書 要求内容	ソフトウェア CCF 対策設備設計図書の要件整合性			
	記載内容(概要)	要件整合性		設計図書
		判定	理由	
3.4 設計基本方針				
デジタル安全保護回路は、十分に高い信頼度でソフトウェア設計がなされており、ソフトウェア CCF が発生する可能性は極めて小さく抑えられているため、多様化設備は、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生し、かつソフトウェア CCF により安全機能が喪失するという設計基準を超える事象に対応する設備であることから、多様化設備に対しては、設計上、单一故障を考慮しない。 多様化設備は、設計上、火災・溢水あるいは外的影響(地震を除く)とソフトウェア CCF との重畠を考慮しない。 多様化設備は、ソフトウェア CCF 発生時に安全保護回路の代替機能を有する設備であることから、耐環境性、耐震性、供給電源等は、安全保護回路と同等の条件で機能を発揮できる設計とする。	本項は基本方針を述べたものであり、具体的には「3.5 多様化設備への要求事項」で、耐環境性、耐震性、供給電源等について個別に記載している。	ー	本項は基本方針を述べたものであり、具体的には「3.5 多様化設備への要求事項」で、耐環境性、耐震性、供給電源等について個別に確認した。 なお、共通要因故障対策設備のうち設計基準対象施設及び重大事故等対処設備を兼ねる設備については、機器仕様に変更がないため、既存設備状態を示す図書により確認した。	ー

表1 「3. 多様化設備要件」に関する要件整合性確認表(5/8)

ATENA 技術要件書 要求内容	ソフトウェア CCF 対策設備設計図書の要件整合性					
	記載内容(概要)	要件整合性		設計図書		
		判定	理由			
3.5 多様化設備への要求事項						
3.5.1 多重性						
多様化設備には、多重性は要求しない。	多様化設備である共通要因故障対策設備自体には多重性は不要である。	○	多様化設備である共通要因故障対策設備は、設計想定外の設備であるため、作動機能の維持について構成機器もしくはチャンネルに单一故障もしくは試験または保守のための使用状態からの取り外しを想定する必要はない設計方針としていることを、設計図書により確認した。	・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(39/56) ・多様化設備基本設計方針書(川内 1 号機、川内 2 号機) 5.3 章		
3.5.2 多様性						
多様化設備自体には、多様性は要求しない。	多様化設備である共通要因故障対策設備自体には多様性は不要である。	○	多様化設備である共通要因故障対策設備自体には多様性不要とする設計方針としていることを、設計図書により確認した。	・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(40/56) ・多様化設備基本設計方針書(川内 1 号機、川内 2 号機) 5.4.1 章、5.18 章		
多様化設備は、ソフトウェアを用いた安全保護回路に対して多様性を有した設備とすること。なお、多様性を有した設備とは、アナログ設備等、ソフトウェア CCF によってデジタル安全保護回路と同時にその機能を喪失するおそれがないものをいう。	多様化設備である共通要因故障対策設備は、デジタル安全保護回路とは独立、かつ多様性のある別設備で構成し、ソフトウェア CCF の影響で各機能の遂行が阻害されることが無いようにする。	○	多様化設備である共通要因故障対策設備は、デジタル安全保護回路の共通故障要因によって機能が阻害されないように、ハード回路を用いた設計としていることを、設計図書により確認した。また、多様化設備である共通要因故障対策設備は、安全保護設備のソフトウェアの共通故障要因によって作動機能を失わないように、安全保護設備のソフトウェア処理機能を介さずに作動可能な設計としていることを、設計図書により確認した。	・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(40/56) ・多様化設備基本設計方針書(川内 1 号機、川内 2 号機) 5.4.1 章		
また、多様化設備に用いられるソフトウェア及びデジタル安全保護回路に用いられるソフトウェアにおいて、それらのソフトウェアに不具合が共通して内在する可能性がなく、かつその他ソフトウェア CCF が発生するおそれがないことが明らかである場合には、多様化設備にもソフトウェアを用いることができる。	—	○	ハード回路を用いた設計とする計画であるため、考慮しない。	・多様化設備基本設計方針書(川内 1 号機、川内 2 号機) 5.4.1 章		
3.5.3 耐環境性						
多様化設備は、4. 有効性評価で対象とする運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故とソフトウェア CCF が重畳する状態で想定される環境条件において、その機能を発揮できる設計とすること。	多様化設備である共通要因故障対策設備は、「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」とソフトウェア CCF が重畳する状態で想定される環境条件において、その機能を発揮できる設計とする。	○	多様化設備である共通要因故障対策設備は、設置場所における「運転時の異常な過渡変化」又は「設計基準事故」とソフトウェア CCF が重畳する環境下で所定の機能が果たせる設計としていることを、設計図書により確認した。	・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(40/56) ・多様化設備基本設計方針書(川内 1 号機、川内 2 号機) 5.11 章		

表1 「3. 多様化設備要件」に関する要件整合性確認表(6/8)

ATENA 技術要件書 要求内容	ソフトウェア CCF 対策設備設計図書の要件整合性			
	記載内容(概要)	要件整合性		設計図書
		判定	理由	
3.5.4 耐震性				
多様化設備は、基準地震動 Ss による地震力に対し、機能維持する設計とすること。	多様化設備である共通要因故障対策設備は、基準地震動 Ss による地震力に対し、機能維持する設計とする。	○	多様化設備である共通要因故障対策設備は、基準地震動 Ss による地震力に対し機能維持するものとしている。多様化設備である共通要因故障対策設備のうち設計基準対象施設と兼用しておらず、個別の耐震評価が必要な多様化自動動作設備については、基準地震動 Ss による地震力に対し機能維持できることを、設計図書(耐震計算書)により確認した。	・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(40/56) ・多様化自動設備(ATWS 緩和設備)の耐震計算書(川内 1 号機、川内 2 号機)
3.5.5 供給電源				
多様化設備は、外部電源が利用できない場合においても、非常用電源系又は重大事故等対処設備電源系のどちらか一方から給電できる設計とすること。	多様化設備である共通要因故障対策設備は、外部電源が利用できない場合においても、非常用電源系又は重大事故等対処設備電源系のどちらか一方から給電される設計とする。	○	多様化設備である共通要因故障対策設備は、非常用直流電源母線に接続される計装用電源装置(インバータ)から給電される設計としていることを、設計図書により確認した。	・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(40/56) ・多様化設備基本設計方針書(川内 1 号機、川内 2 号機) 5.16 章 ・展開接続図(川内 1 号機、川内 2 号機)
3.5.6 設備の共用				
多様化設備は、二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とすること。また、相互に接続しない設計とすること。	多様化設備である共通要因故障対策設備は、二以上の発電用原子炉施設において共用及び相互接続しない設計とする。	○	多様化設備である共通要因故障対策設備は、二以上の発電用原子炉施設にて共用及び相互接続しないものとしていることを設計図書により確認した。	・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(40/56) ・多様化設備基本設計方針書(川内 1 号機、川内 2 号機) 5.19 章
3.5.7 試験可能性				
多様化設備は、原子炉の運転中又は停止中に、試験又は検査ができる設計とすること。	多様化設備である共通要因故障対策設備は、原子炉の運転中又は停止中に、試験又は検査ができる設計とする。	○	多様化設備である共通要因故障対策設備は、定期事業者検査時において、模擬信号あるいは実動作によって設定値・ロジックなどの機能が確認できる設計としていることを、設計図書により確認した。	・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(40/56) ・多様化設備基本設計方針書(川内 1 号機、川内 2 号機) 5.6 章
3.5.8 安全保護回路への波及的影響防止				
多様化設備は、多様化設備の故障影響により安全保護回路の安全機能を喪失させない設計とすること。	多様化設備である共通要因故障対策設備は、共通要因故障対策設備の故障影響により安全保護系の安全機能が喪失しない設計とする。	○	安全保護回路と共通要因故障対策設備が部分的に設備を共用する場合には、共通要因故障対策設備の影響により安全保護機能を失わないように、安全保護回路は共通要因故障対策設備に対して隔離デバイス(アイソレータ等)による電気的分離及び異なる筐体に設備を収納する等の物理的分離を考慮した設計であることを設計図書により確認した。	・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(40/56) ・多様化設備基本設計方針書(川内 1 号機、川内 2 号機) 5.5 章 ・原子炉保護系ブロック図(川内 1 号機、川内 2 号機) ・多様化自動動作設備ブロック図(川内 1 号機、川内 2 号機) ・炉外核計測装置機能ブロック線図(川内 1 号機、川内 2 号機) ・安全保護系補助リレーラック展開接続図(川内 1 号機、川内 2 号機)

表1 「3. 多様化設備要件」に関する要件整合性確認表(7/8)

ATENA 技術要件書 要求内容	ソフトウェア CCF 対策設備設計図書の要件整合性			
	記載内容(概要)	要件整合性		設計図書
		判定	理由	
3.5.9 火災防護及び溢水防護	多様化設備が、火災・溢水の影響を受けたとしても、安全保護回路の安全機能を喪失させない設計とすること。	○	多様化設備である共通要因故障対策設備が仮に火災・溢水の影響を受けて機能喪失したとしても、多重性を有した安全保護回路の安全機能を喪失させない設計であることを、設計図書により確認した。 また、多様化設備である共通要因故障対策設備は、実用上可能な限り不燃性または難燃性材料を設備構成品に使用し、内部火災等への耐性を可能な限り有する設計であることを、設計図書により確認した。	・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(40/56) ・多様化設備基本設計方針書(川内1号機、川内2号機) 5.14 章
3.5.10 外的事象に対する防護	多様化設備は、想定される自然現象(地震を除く)、人為による事象、蒸気タービン、ポンプ、その他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物等に対して、多様化設備がそれらの影響を受けない設計とすること又は多様化設備がそれらの影響を受けたとしても、安全保護回路の安全機能を喪失させない設計とすること。	○	発電所で考慮する自然現象及び外部人為事象等に対して、共通要因故障対策設備の受けける影響評価を行った結果、これらの事象に対して多様化設備である共通要因故障対策設備が影響を受けない、または影響を受けたとしても、安全保護系の機能を喪失しないことを確認した。 各事象に対する共通要因故障対策設備への影響評価を別表5「共通要因故障対策設備の自然現象、外部人為事象等に対する影響評価整理表」に示す。	・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(40/56) ・多様化設備基本設計方針書(川内1号機、川内2号機) 5.12 章
3.5.11 操作性	多様化設備として手動操作設備が必要になる場合は、原子炉制御室に設置すること。 また、原子炉制御室に設置する場合には、誤操作防止を考慮した設計とともに、操作結果が確実に確認できるよう配慮した設計とすること。 なお、有効性評価により、原子炉制御室以外での操作で対応可能であることが確認できた場合はこの限りではない。	○ ー	誤操作防止を考慮した手動操作器及び表示を3.3項の操作スイッチ及び表示灯として中央制御室に設置する設計としていることを、設計図書により確認した。 手動操作器は中央制御室に設置済みであるため考慮しない。	・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(40/56) ・多様化設備基本設計方針書(川内1号機、川内2号機) 5.15.1 章、6.1.2 章 ・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(19/56)

表1 「3. 多様化設備要件」に関する要件整合性確認表(8/8)

ATENA 技術要件書 要求内容	ソフトウェア CCF 対策設備設計図書の要件整合性			
	記載内容(概要)	要件整合性		設計図書
		判定	理由	
3.5.12 監視性				
多様化設備には、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故とソフトウェア CCF が重畠した事象の発生を認知できる警報、事象の判定及び対応操作の判断に必要な監視設備を原子炉制御室に設置すること。	多様化設備である共通要因故障対策設備のうち、事象発生の認知や、事象の判定及び対応操作の判断に必要な警報機能や監視機能は、中央制御室に設置する。	○	<p>運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故とソフトウェア CCF が重畠した事象を認知できる警報として、3.2 項、3.3 項及び別表3「共通要因故障対策設備が有する警報機能一覧表」で示した多様化自動動作動設備作動警報を中央制御室に告知する設計としていることを、設計図書により確認した。</p> <p>事象の判定及び対応操作に必要な監視設備として、3.2 項、3.3 項及び別表4「共通要因故障対策設備が有する指示機能一覧表」で示した指示計を中央制御室に設置する設計としていることを、設計図書により確認した。</p>	・デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書 3.2 章(40/56) ・多様化設備基本設計方針書(川内1号機、川内2号機) 5.15.1章、6.1.4章、6.1.5章
また、多様化設備が自動で作動した場合には、その作動要因が原子炉制御室に表示される設計とすること。	多様化設備である共通要因故障対策設備の論理回路(多様化自動動作動設備)が自動動作動した場合には、中央制御室の原子炉補助盤裏面の多様化自動動作動設備表示パネルに警報が表示される設計とする。	○	多様化自動動作動設備が自動で作動した場合には、3.2 項、3.3 項及び別表3「共通要因故障対策設備が有する警報機能一覧表」で示したとおり、各警報が中央制御室に表示される設計としていることを、設計図書により確認した。	・多様化設備基本設計方針書(川内1号機、川内2号機) 5.15.1章、6.1.4章

(判定記号) ○ : 整合性有 ー : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(1/ 14)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性			有効性評価図書
	記載内容(概要)	要件整合性		
要求内容		判 定	理 由	
4.2 評価すべき事象				
運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の全事象を対象に評価	多様化設備は安全保護回路の代替機能を有する設備であるため、「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」の全事象を有効性評価の対象とする。	○	運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の全事象を対象としている。	3.2 事象選定の基本的考え方(P.8)
II ソフトウェア CCF が同じ影響を与える事象はグルーピングすることができる。なお、グルーピングを行う場合は、代表シナリオの包絡性を確認し、その妥当性を示すこと。	—	○	評価すべき事象において、グルーピングは考慮していない。	3.3 有効性評価事象(P.9)
以下に該当する場合は解析を省略できる。 ・判断基準に対して影響の程度が軽微である事象	以下の事象は判断基準に対して影響が軽微であるため、解析を省略する。 ・運転時の異常な過渡変化 ・蒸気発生器伝熱管破損 ・可燃性ガスの発生 ・被ばく評価全般 「運転時の異常な過渡変化」にソフトウェア CCF が重畠した場合、アナログ回路で構成される現行措置の多様化	○	対象事象は判断基準に対して影響が軽微であることを示している。	3.3.1 運転時の異常な過渡変化(P.9) 3.3.2 設計基準事故(P.10) 4.4 運転時の異常な過渡変化(P.22,P.30) 4.5.7 蒸気発生器伝熱管破損(P181,P.189) 4.6.2.3 可燃性ガスの

(判定記号) ○ : 整合性有 - : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(2 / 14)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性		
	記載内容(概要)	要件整合性	
要求内容		判 定	理由
	<p>設備の作動により原子炉トリップに至るため、「重大事故等対策の有効性評価」の1つである原子炉停止機能喪失(ATWS)の有効性評価(原子炉トリップしない仮定)よりも事象進展が緩和される。したがって、この場合、判断基準に照らし合わせて影響の程度が軽微であり、解析を省略する。</p> <p>蒸気発生器伝熱管破損について、ソフトウェアCCFの重畠を考慮し、多様化設備等を用いて事象対応を行う場合における運転操作や操作時間が許可処分済みの設置変更許可申請書添付書類十解析と同等であり、判断基準に照らし合わせて影響の程度が軽微であるため解析を省略する。また、当該事象に関する定性的な検討について述べている。</p> <p>「可燃性ガスの発生」及び「環境への放射性物質の異常な放出」に分類される事象の被ばく評価については、soft</p>		<p>発生(P.217) 4.6.3 被ばく評価への影響(P.228～P.233)</p>

(判定記号) ○ : 整合性有 ー : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(3/ 14)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性			
	記載内容(概要)	要件整合性		有効性評価図書
要求内容		判 定	理由	
	ウェア CCF の重畠を考慮した場合でも、許可処分済みの設置変更許可申請書添付書類十解析に対して、判断基準に照らし合わせて影響の程度が軽微であるため解析を省略する。また、これら評価への影響について述べている。			
13	<ul style="list-style-type: none"> ・グルーピングしたグループ内の代表事象に包絡される事象 	—	<input type="radio"/> ○ 評価すべき事象において、グルーピングは考慮していない	3.2 事象選定の基本的考え方(P.9)
	<ul style="list-style-type: none"> ・デジタル安全保護回路の動作を期待しない事象 	下記事象については、デジタル安全保護回路の動作を期待していないプリントでは、解析を省略する。 •燃料集合体落下 •放射性気体廃棄物処理施設の破損	<input type="radio"/> ○ デジタル安全保護回路の動作を期待していない事象については解析を省略している。	4.6.3.1 放射性気体廃棄物処理施設の破損(P.229) 4.6.3.3 燃料集合体の落下(P.231)

(判定記号) ○ : 整合性有 - : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(4/ 14)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性			有効性評価図書
	記載内容(概要)	要件整合性		
要求内容		判 定	理 由	
4.3 判断基準				
全事象に対して判断基準は設計基準事故において使用される判断基準を準用し、その判断基準を概ね満足するとの確認を行う。	全事象に対する判断基準として設計基準事故において使用される判断基準を準用する。 また、解析等により判断基準を概ね満足することを確認している。	○	設計基準事故において使用される判断基準を準用し、その判断基準を概ね満足することの確認を行うこととしている。	4.1 判断基準(P.11) 4.4 運転時の異常な過渡変化 4.5 設計基準事故
設備の健全性が別途確認されている原子炉格納容器の限界圧力、温度等の条件、及び炉心の著しい損傷防止が達成できることを適切に確認できる他の判断基準を用いてもよい。	原子炉格納容器の最高使用圧力/温度を上回る場合の判断基準として、既許認可で確認された原子炉格納容器の限界圧力(最高使用圧力の2倍)／限界温度(200°C)を設定している。	○	健全性が別途確認されている原子炉格納容器の限界圧力/限界温度を判断基準として設定している。	4.1 判断基準(P.11)

(判定記号) ○ : 整合性有 - : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(5/ 14)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性			有効性評価図書
	記載内容(概要)	要件整合性		
要求内容		判定	理由	
4.4 解析に当たって考慮すべき事項				
最適評価コードにより、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対する評価を行うこと。	「原子炉冷却材喪失」以外の事象について、最適評価コードを適用する。	○	最適評価コードの適用を示している。	4.2 解析に使用する計算プログラム(P.12)
保守的評価によって解析した結果が余裕をもって判断基準を満足する場合には、保守的評価を採用してもよい。	解析対象とする「原子炉冷却材喪失」については、現行措置及び追加措置の多様化設備により、設置変更許可申請書 添付書類十解析(設計基準事故)と同様の過渡応答になると考えられ、最適評価を適用する必要ないと判断されるため、添付書類十解析と同じ保守的評価を適用する。	○	保守的な評価コードの適用を示すとともに、その理由を記載している。	4.2 解析に使用する計算プログラム(P.12)

(判定記号) ○ : 整合性有 - : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(6/ 14)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性			
	記載内容(概要)	要件整合性		有効性評価図書
要求内容		判定	理由	
4.4.1 解析にあたって考慮する範囲				
有効性評価においては、事象発生前の状態として、通常運転範囲及び運転期間の全域を対象とすること。	設置変更許可申請書 添付書類十解析(設計基準事故)では、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の要求に従い、異常状態の発生前の状態として通常運転範囲及び運転期間の全域について考慮し、判断基準に照らして最も厳しくなる初期状態(解析条件)を選定している。ソフトウェア CCF 対策の有効性評価についても、この方針に従い解析条件を設定している。	○	添付書類十解析と同様に、全ての運転範囲及び運転期間を包絡する解析条件を設定している。	4.3 基本解析条件 (P.14)
解析は、想定した事象が、判断基準を概ね満足しながら、過渡状態が収束し、その後原子炉は支障なく安定状態へ移行できることが合理的に推定できる時点までを包含すること。	添付書類十解析と同様、事象発生から安定状態へ移行できると合理的に判断できる時点までの解析結果(グラフ)を示している。	○	事象発生から、注水等によりプラント状態が安定状態へ移行できると判断でき、かつ主要パラメータの傾向が事象収束の方向にあると判断できる時点まで解析を実施している。	4.4 運転時の異常な過渡変化 (各グラフ) 4.5 設計基準事故 (各グラフ)

(判定記号) ○ : 整合性有 - : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(7/ 14)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性			
	記載内容(概要)	要件整合性		有効性評価図書
要求内容		判定	理由	
4.4.2 解析で想定する現実的な条件等				
事象発生前のプラント初期条件は、設計値等に基づく現実的な値を用いること。その場合には、安全設計の妥当性確認に用いる安全解析における解析条件との差異及び根拠を明確にすること。	プラント初期条件及び設定根拠を、解析条件として示している。また、添付書類十解析と異なる条件を用いたものは、差異及び根拠を示している。	○	プラント初期条件及び設定根拠が示されている。	4.3 基本解析条件 (P.14) 4.4 運転時の異常な過渡変化 (各主要解析条件表) 4.5 設計基準事故 (各主要解析条件表) 添付 1-1、添付 1-2
事象発生によって生じる外乱の程度、炉心状態(出力分布、反応度係数等)、機器の容量等は、設計値等に基づく現実的な値を用いること。その場合には、安全設計の妥当性確認に用いる安全解析における解析条件との差異及び根拠を明確にすること。	事象発生による外乱の程度、炉心状態、機器容量等の解析条件及び設定根拠を示している。また、添付書類十解析と異なる条件を用いたものは、差異及び根拠を示している。	○	解析条件及び根拠が示されている。	4.3 基本解析条件 (P.14) 4.4 運転時の異常な過渡変化 (各主要解析条件表) 4.5 設計基準事故 (各主要解析条件表) 添付 1-1、添付 1-2
作動設定点等については計装上の誤差は考慮しなくともよい。	自動起動を期待する多様化設備の作動設定点として、計装上の誤差を考慮して保守的に保護限界値を設定し、解析条件としている。	○	技術要件書の緩和規定の適用は必須ではなく、計装上の誤差の考慮は保守的な設定としている。	4.3 基本解析条件 (P.16,P.17)

(判定記号) ○ : 整合性有 ー : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(8/ 14)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性			有効性評価図書
	記載内容(概要)	要件整合性		
要求内容		判 定	理由	
誤操作が起因事象となる評価では、運転手順に基づく現実的な操作条件を用いること。その場合には、現実的な操作条件の根拠を明確にすること。	—	○	誤操作が起因の一つとなる「運転時の異常な過渡変化」の評価では、「主給水流量喪失」を代表として有効性評価を実施している。「主給水流量喪失」はポンプ等の故障が起因事象であり、誤操作が起因ではないため、現実的な操作の条件を仮定する必要はない。	4.4 運転時の異常な過渡変化 (P.18)
4.4.3 安全系機能に対する仮定				
ソフトウェア CCF によりデジタル安全保護回路の機能が喪失し、原子炉停止系統及び工学的安全施設が自動動作しない。	各事象においてデジタル安全保護回路の機能喪失に伴い、本設の原子炉停止系統及び工学的安全施設が動作しないことを解析条件としている。	○	ソフトウェア CCF による機能喪失を解析条件に反映している。	4.3 基本解析条件(P.14) 4.4 運転時の異常な過渡変化 (各主要解析条件表) 4.5 設計基準事故 (各主要解析条件表)
デジタル安全保護回路を経由しない、自動起動信号又は運転員が事象の発生を認知した場合の手動起動信号により、原子炉停止系統及び工学的安全施設は作動可能とする。	「原子炉格納容器健全性評価」において、デジタル安全保護回路の機能喪失に伴い自動起動しない格納容器スプレイ設備について、手動起動操作を解析条件としている。	○	ソフトウェア CCF による機能喪失への対応操作として、手動起動を解析条件として反映している。	4.3 基本解析条件(P.14) 4.5.8 原子炉格納容器健全性評価(P.196) 添付 1-3 運転員操作条件

(判定記号) ○ : 整合性有 - : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(9/14)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性			有効性評価図書
	記載内容(概要)	要件整合性		
要求内容		判定	理由	
自動起動信号又は運転員の手動操作による、最も確からしいプラント応答を評価するため、安全機能を有する機器の单一故障は想定しない。	各事象において、起因事象による影響を受けない、安全機能を有する機器の单一故障は仮定していない。	○	起因事象の影響を受けない安全機能を有する機器の单一故障を解析条件としていない。	4.3 基本解析条件(P.14) 4.4 運転時の異常な過渡変化 (各主要解析条件表) 4.5 設計基準事故 (各主要解析条件表)
安全機能のサポート系(電源系、冷却系、空調系等)は、起因事象との従属性がなく、かつソフトウェア CCF の影響を受けない安全機能のサポート系(電源系、冷却系、空調系等)の作動状態を想定する。また、これらのサポート系を利用した原子炉停止系統及び工学的安全施設の作動を仮定する。	起因事象との従属性がなく、かつソフトウェア CCF の影響を受けない安全機能のサポート系(電源系、冷却系、空調系等)の作動状態を想定する。また、これらのサポート系を利用した原子炉停止系統及び工学的安全施設の作動を仮定する。	○	必要な安全機能に対するサポート系について、起因事象及びソフトウェア CCF の影響を受けないことを確認している。	4.3 基本解析条件(P.14) 添付2 多様化設備が作動させる設備に対するサポート系の有効性
4.4.4 常用系機能に対する仮定				
起因事象として外部電源の喪失を仮定する事象以外は、外部電源は利用可能とする。	起因事象が外部電源喪失である事象以外では、外部電源喪失は仮定していない。	○	起因事象が外部電源喪失である事象以外は、外部電源喪失を解析条件としていない。	4.3 基本解析条件(P.14)

(判定記号) ○ : 整合性有 - : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(10 / 14)

ATENA 技術要件書 要求内容	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性			有効性評価図書	
	記載内容(概要)	要件整合性			
		判定	理由		
事象発生前から機能しており、かつ事象発生後も機能し続ける設備は、故障の仮定から除外する。	事象発生前から機能している常用系設備は、機能喪失は仮定していない。	○	起因事象の影響を受けない常用系設備の機能喪失を解析条件としていない。	4.3 基本解析条件(P.14)	
常用系機能の喪失が起因となる事象が前提である場合は、当該事象を評価する際にはその機能を期待しない。	常用系機能の喪失が前提となる事象では、当該常用系の機能には期待していない。	○	常用系である各種制御系等の故障を起因とする事象では、事象発生後、その機能には期待していない。	4.3 基本解析条件(P.15)	
4.4.5 多様化設備に関する条件					
(1)機器条件					
・多様化設備がもつ緩和機能の有効性を確認する観点から、多重性を要求しない多様化設備の单一故障は想定しない。	多様化設備を含めて单一故障は想定していない。	○	多重性が要求されない多様化設備の单一故障を想定していない。	4.4 運転時の異常な過渡変化(各主要解析条件表) 4.5 設計基準事故(各主要解析条件表)	
・多様化設備がもつ緩和機能の有効性を確認する観点から、多様化設備が代替作動させる原子炉停止系統、工学的安全施設等は、そのサポート系が使用できない場合を除	多様化設備が作動させる原子炉停止系統、工学的安全施設等は、そのサポート系が使用できない場合を除	○	多様化設備が代替作動させる設備の故障及び誤動作が起因となる事象は想定していない。	4.3 基本解析条件(P.14)	

(判定記号) ○ : 整合性有 - : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(11/ 14)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性			
	記載内容(概要)	要件整合性		有効性評価図書
要求内容		判 定	理由	
学的安全施設等の故障及び誤動作が起因となる事象は想定しない。	き作動を仮定しており、多様化設備が作動させる原子炉停止系統、工学的安全施設等の故障及び誤動作が起因となる事象は想定していない。			
・多様化設備が作動させる原子炉停止系統、工学的安全施設等は、そのサポート系(電源系、冷却系、空調系等)が利用可能であることを確認し、使用できない場合原子炉停止系統、工学的安全施設等は利用できないものとする。	多様化設備が作動させる原子炉停止系統、工学的安全施設等は、そのサポート系が使用できない場合には利用できないものとする。	○	多様化設備が作動させる設備は、そのサポート系が起因事象及びソフトウェア CCF の影響を受けず利用可能であることを確認している。	4.3 基本解析条件(P.14) 添付 2 多様化設備が作動させる設備に対するサポート系の有効性
(2)操作条件				
・運転員による手動操作をソフトウェア CCF 対策として期待することができる。ただし、有効性評価において運転員による手動操作を期待する場合には、原子炉制御室において運転員による事象の認知が可能であり、	有効性評価で期待している手動操作は、ハード対策(追加措置)完了までに整備される操作手順書に従い操作が適切に行われること、及び運転操作訓練が適切に行われることを前提としている。	○	解析上の運転員の手動操作の成立性が、運転員操作手順書、教育訓練により裏付けられることを示している。	4.3 基本解析条件(P.15) 添付 1-3 運転員操作条件

(判定記号) ○ : 整合性有 ー : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(12/ 14)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性		
	記載内容(概要)	要件整合性	
要求内容		判 定	理由
それに基づく操作手順書が整備され、運転操作訓練が適切に行われることによって、手動操作が適切に実施されることが前提となる。			
・原子炉制御室での運転操作開始時間を現実的な想定としてもよい。その場合においては、運転員による事象の認知から運転操作開始までの時間を適切に考慮し、その根拠を明確にすること。	—	○	中央制御室での原子炉停止系統及び工学的安全施設の手動操作はない。 —

(判定記号) ○ : 整合性有 - : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(13/ 14)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性			有効性評価図書
	記載内容(概要)	要件整合性		
要求内容		判 定	理由	
・原子炉制御室外における運転員による現場操作を考慮してもよい。その場合においては、原子炉制御室における運転員による事象の認知から現場操作場所までの移動時間、及び現場操作場所に到着してから操作開始までの時間は適切に考慮し、その根拠を明確にすること。	有効性評価で期待している中央制御室以外での現場操作は、現場への移動時間、現場での操作時間の各所要時間に基づき、解析条件として設定している。	○	移動や操作に係る所要時間を計測し、根拠を明確にした上で、中央制御室以外での現場操作の成立性を確認している。	4.3 基本解析条件(P.15) 添付 1-3 運転員操作条件
4.4.6 解析に使用する計算プログラム及びモデル				
有効性評価を行う場合は、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故の解析で用いる計算プログラム及びモデル、又は最適評価コード及び現実的な計算モデルを使用すること。	有効性評価に用いた計算プログラム及びモデルについて詳述した他の資料を引用している。「原子炉冷却材喪失」は設置変更許可申請書 添付書類十(設計基準事故)解析で用いているコードを使用、「原子炉冷却材喪失」以外の事象は SPARKLE-2 コードを使用)	○	解析で用いた計算プログラム及びモデルは、引用した他の資料から確認できる。	4.2 解析に使用する計算プログラム(P.12,13) 6. 参考文献(P.240)

(判定記号) ○ : 整合性有 - : 該当なし

表2 「4. 有効性評価」に関する要件整合性確認表(14/ 14)

ATENA 技術要件書	ソフトウェア CCF 対策有効性評価図書の要件整合性			有効性評価図書
	記載内容(概要)	要件整合性		
要求内容		判 定	理由	
使用する計算プログラム及びモデルは、適用範囲について、妥当性確認及び検証が行われたものであること。なお、許認可での使用実績により、計算プログラム及びモデルの確認が行われている場合には、妥当性確認及び検証は不要である。	有効性評価に用いた計算プログラム及びモデルの適用妥当性については、設置変更許可申請書 添付書類十解析(設計基準事故、重大事故等対策の有効性評価)での使用実績を記載するとともに、詳述した他の資料を引用している。	○	解析で用いた計算プログラム及びモデルの妥当性や許認可使用実績は、引用した他の資料から確認できる。	4.2 解析に使用する計算プログラム(P.12) 6. 参考文献(P.240)

別表1 共通要因故障対策設備が有する自動作動機能一覧表（1/12）

川内1号機

1. 原子炉非常停止信号

原子炉非常停止信号の種類	検出器及び作動条件					原子炉非常停止信号を発信させない条件	備考
	検出器の種類	個数	取付箇所	原子炉非常停止に要する信号の個数	設定値		
蒸気発生器水位異常低(CCF)	A 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. I)	1	系統名 (ライン名)	A 蒸気発生器	正常に原子炉トリップした場合、自動で共通要因故障対策設備からの作動信号が阻止される。	各検出器は設計基準対象施設と共に設定値根拠は添付2参照	
			設置床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			
	B 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. II)	1	系統名 (ライン名)	B 蒸気発生器			
			設置床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			
	C 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. III)	1	系統名 (ライン名)	C 蒸気発生器			
			設置床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			

別表1 共通要因故障対策設備が有する自動作動機能一覧表（2/12）

原子炉非常停止信号の種類	検出器及び作動条件						原子炉非常停止信号を発信させない条件	備考
	検出器の種類	個数	取付箇所	原子炉非常停止に要する信号の個数	設定値			
加圧器 圧力低 (CCF)	加圧器圧力 検出器 (Ch. I)	1	系統名 (ライン名)	加圧器	2	12.42MPa 以上、かつ、 12.72MPa 以下	正常に原子炉トリップした場合、自動で共通要因故障対策設備からの作動信号が阻止される。	各検出器は設計基準対象施設と共に用 設定値根拠は添付2 参照
			設置床	原子炉格納容器 EL.5.0m				
	加圧器圧力 検出器 (Ch. II)	1	系統名 (ライン名)	加圧器				
			設置床	原子炉格納容器 EL.5.0m				
加圧器 圧力高 (CCF)	加圧器圧力 検出器 (Ch. I)	1	系統名 (ライン名)	加圧器	2	16.60MPa 以上、かつ、 16.90MPa 以下	正常に原子炉トリップした場合、自動で共通要因故障対策設備からの作動信号が阻止される。	各検出器は設計基準対象施設と共に用 設定値根拠は添付2 参照
			設置床	原子炉格納容器 EL.5.0m				
	加圧器圧力 検出器 (Ch. II)	1	系統名 (ライン名)	加圧器				
			設置床	原子炉格納容器 EL.5.0m				

別表1 共通要因故障対策設備が有する自動作動機能一覧表（3/12）

2. 工学的安全施設等の作動信号

工 学 的 安 全 施 設 等 の 作 動 信 号 の 種 類		検 出 器 及 び 作 動 条 件					作 動 信 号 を 発 せ な い 条 件	備 考
検 出 器 の 種 類	個 数	取 付 箇 所	作 動 に 要 す る 信 号 の 個 数	設 定 値				
補助給水 ポンプ 起動信号	蒸気発生器 水位異常低 (CCF)	A 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. I)	1	系 統 名 (ライン名)	A 蒸気発生器	計器スパンの 7% 以 上 、か つ、11%以下	正常に補助給水ポンプ が起動した場合、自動 で補助給水ポンプ起動 信号が阻止される。	各検出器は設計 基準対象施設と 共用 設定値根拠は添 付2参照
				設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			
		B 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. II)	1	系 統 名 (ライン名)	B 蒸気発生器			
				設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			
		C 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. III)	1	系 統 名 (ライン名)	C 蒸気発生器			
				設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			

別表1 共通要因故障対策設備が有する自動作動機能一覧表（4/12）

工 学 的 安 全 施 設 等 の 作 動 信 号 の 種 類		検 出 器 及 び 作 動 条 件					作 動 信 号 を 発 信 さ せ な い 条 件	備 考
検出器の 種類	個数	取付箇所	作動に 要する 信号の個数	設定値				
主蒸気 ライン 隔離信号		(注1)				正常に原子炉トリップし た場合、自動で主蒸気 ライン隔離信号が阻止 される。	(注1)	
主給水 隔離信号		(注1)				正常に原子炉トリップし た場合、自動で主給水 隔離信号が阻止され る。	(注1)	

別表1 共通要因故障対策設備が有する自動作動機能一覧表（5/12）

工学的 安全施設等の 作動信号の 種類		検出器及び作動条件					作動信号を 発させな い件	備考	
検出器の 種類	個数	取付箇所		作動に 要する 信号の個数	設定値				
安全注入 作動信号	加圧器 圧力異常低 (CCF)	加圧器圧力 検出器 (Ch. I)	1	系統名 (ライン名)	加圧器	11.03MPa 以上、かつ、 11.33MPa 以下	(注2) 正常に安全注入が作動 した場合、自動で共通要 因故障対策設備による安 全注入が阻止される。	各検出器は 設計基準対 象施設と共に 用 設定値根拠 は添付2参照	
				設置床	原子炉格納容器 EL.5.0m				
	加圧器圧力 検出器 (Ch. II)	1	1	系統名 (ライン名)	加圧器	103.3m ³ /h 以 上、かつ、 124.7m ³ /h 以下	(注2) 正常に安全注入が作動 した場合、自動で共通要 因故障対策設備による安 全注入が阻止される。		
				設置床	原子炉格納容器 EL.5.0m				
A 余熱除去 ポンプ ミニマムフロー弁 開信号	A 余熱除去 ポンプ出口 流量低 (CCF)	A 余熱除去 ポンプ 出口流量 検出器 (Ch. I)	1	系統名 (ライン名)	A 余熱除去ライン	219.6m ³ /h 以 上、かつ、 234.4m ³ /h 以下	(注2) 正常に安全注入が作動 した場合、自動で共通要 因故障対策設備による安 全注入が阻止される。	検出器は設 計基準対 象施設と共に 用 設定値根拠 は添付2参照	
A 余熱除去 ポンプ ミニマムフロー弁 閉信号	A 余熱除去 ポンプ出口 流量高 (CCF)	A 余熱除去 ポンプ 出口流量 検出器 (Ch. I)	1	系統名 (ライン名)	A 余熱除去ライン				
				設置床	原子炉補助建屋 EL.-21.0m				

(注1)蒸気発生器水位異常低(CCF)、加圧器圧力低(CCF)、加圧器圧力高(CCF)及び補助給水ポンプ起動信号と同じ

(注2)安全注入作動状態として、余熱除去ポンプ起動信号、デジタル安全保護設備のソフトウェアが発信するSI／UV信号を取得する。

別表1 共通要因故障対策設備が有する自動作動機能一覧表（6/12）

3. 水位異常高信号

水位異常高 信 号 の 種 類	検出器及び動作条件					信 号 を 発信させない 件	備 考
	検出器の種類	個数	取付箇所	警報発信に要する信号の個数	設定値		
蒸気発生器 水位異常高 (CCF)	A 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. I)	1	系 統 名 (ライン名)	A 蒸気発生器	計器スパンの 77%以上、か つ、81%以下	正常に原子炉トリップ した場合、自動で蒸 気発生器水位異常 高(CCF)の発信が 阻止される。	各検出器は設計基準 対象施設と共に 設定値根拠は添付2 参照
			設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			
	B 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. II)	1	系 統 名 (ライン名)	B 蒸気発生器			
			設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			
	C 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. III)	1	系 統 名 (ライン名)	C 蒸気発生器			
			設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			

別表1 共通要因故障対策設備が有する自動作動機能一覧表（7/12）

川内2号機

1. 原子炉非常停止信号

原子炉非常停止信号の種類	検出器及び作動条件					原子炉非常停止信号を発信させない条件	備考
	検出器の種類	個数	取付箇所	原子炉非常停止に要する信号の個数	設定値		
蒸気発生器水位異常低(CCF)	A 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. I)	1	系統名 (ライン名)	A 蒸気発生器	計器スパンの 7%以上、かつ、11%以下	正常に原子炉トリップした場合、自動で共通要因故障対策設備からの作動信号が阻止される。	各検出器は設計基準対象施設と共に 設定値根拠は添付2参照
			設置床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			
	B 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. II)	1	系統名 (ライン名)	B 蒸気発生器			
			設置床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			
	C 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. III)	1	系統名 (ライン名)	C 蒸気発生器			
			設置床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			

別表1 共通要因故障対策設備が有する自動作動機能一覧表（8/12）

原子炉非常停止信号の種類	検出器及び作動条件						原子炉非常停止信号を発信させない条件	備考
	検出器の種類	個数	取付箇所	原子炉非常停止に要する信号の個数	設定値			
加圧器 圧力低 (CCF)	加圧器圧力 検出器 (Ch. I)	1	系統名 (ライン名)	加圧器	2	12.42MPa 以上、かつ、 12.72MPa 以下	正常に原子炉トリップした場合、自動で共通要因故障対策設備からの作動信号が阻止される。	各検出器は設計基準対象施設と共に用 設定値根拠は添付2 参照
			設置床	原子炉格納容器 EL.5.0m				
	加圧器圧力 検出器 (Ch. II)	1	系統名 (ライン名)	加圧器				
			設置床	原子炉格納容器 EL.5.0m				
加圧器 圧力高 (CCF)	加圧器圧力 検出器 (Ch. I)	1	系統名 (ライン名)	加圧器	2	16.60MPa 以上、かつ、 16.90MPa 以下	正常に原子炉トリップした場合、自動で共通要因故障対策設備からの作動信号が阻止される。	各検出器は設計基準対象施設と共に用 設定値根拠は添付2 参照
			設置床	原子炉格納容器 EL.5.0m				
	加圧器圧力 検出器 (Ch. II)	1	系統名 (ライン名)	加圧器				
			設置床	原子炉格納容器 EL.5.0m				

別表1 共通要因故障対策設備が有する自動作動機能一覧表（9/12）

2. 工学的安全施設等の作動信号

工 学 的 安 全 施 設 等 の 作 動 信 号 の 種 類		検 出 器 及 び 作 動 条 件					作 動 信 号 を 発 せ な い 条 件	備 考
検 出 器 の 種 類	個 数	取 付 箇 所	作 動 に 要 す る 信 号 の 個 数	設 定 値				
33 補助給水 ポンプ 起動信号	蒸気発生器 水位異常低 (CCF)	A 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. I)	1	系 統 名 (ライン名)	A 蒸気発生器	計器スパンの 7% 以 上 、か つ、11%以下	正常に補助給水ポンプ が起動した場合、自動 で補助給水ポンプ起動 信号が阻止される。	各検出器は設計 基準対象施設と 共用 設定値根拠は添 付2参照
				設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			
		B 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. II)	1	系 統 名 (ライン名)	B 蒸気発生器			
				設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			
		C 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. III)	1	系 統 名 (ライン名)	C 蒸気発生器			
				設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			

別表1 共通要因故障対策設備が有する自動作動機能一覧表（10/12）

工学的 安全施設等の 作動信号の 種類		検出器及び作動条件					作動信号を 発信させない 件	備考
検出器の 種類	個数	取付箇所	作動に 要する 信号の個数	設定値				
主蒸気 ライン 隔離信号		(注1)				正常に原子炉トリップし た場合、自動で主蒸気 ライン隔離信号が阻止 される。	(注1)	
主給水 隔離信号		(注1)				正常に原子炉トリップし た場合、自動で主給水 隔離信号が阻止され る。	(注1)	

別表1 共通要因故障対策設備が有する自動作動機能一覧表（11/12）

工学的検出器及び作動条件				作動信号を発信させない条件		備考			
安全施設等の作動信号の種類	検出器の種類	個数	取付箇所	作動に要する信号の個数	設定値				
35 安全注入作動信号	加圧器 圧力異常低 (CCF)	1 加圧器圧力 検出器 (Ch. I)	系統名 (ライン名)	加圧器	2 11.03MPa 以上、かつ、 11.33MPa 以下	(注2) 正常に安全注入が作動した場合、自動で共通要因故障対策設備による安全注入が阻止される。	各検出器は設計基準対象施設と共用 設定値根拠は添付2参照		
			設置床	原子炉格納容器 EL.5.0m					
	加圧器圧力 異常高 (CCF)	1 加圧器圧力 検出器 (Ch. II)	系統名 (ライン名)	加圧器	1 103.3m ³ /h 以上、かつ、 124.7m ³ /h 以下	(注2) 正常に安全注入が作動した場合、自動で共通要因故障対策設備による安全注入が阻止される。	検出器は設計基準対象施設と共用 設定値根拠は添付2参照		
			設置床	原子炉格納容器 EL.5.0m					
A 余熱除去 ポンプ ミニマムフロー弁 開信号	A 余熱除去 ポンプ出口 流量低 (CCF)	1 A 余熱除去 ポンプ 出口流量 検出器 (Ch. I)	系統名 (ライン名)	A 余熱除去ライン	1 219.6m ³ /h 以上、かつ、 234.4m ³ /h 以下	(注2) 正常に安全注入が作動した場合、自動で共通要因故障対策設備による安全注入が阻止される。	検出器は設計基準対象施設と共用 設定値根拠は添付2参照		
A 余熱除去 ポンプ ミニマムフロー弁 閉信号	A 余熱除去 ポンプ出口 流量高 (CCF)		設置床	原子炉補助建屋 EL.-15.0m					
(注1)蒸気発生器水位異常低(CCF)、加圧器圧力低(CCF)、加圧器圧力高(CCF)及び補助給水ポンプ起動信号と同じ									
(注2)安全注入作動状態として、余熱除去ポンプ起動信号、デジタル安全保護設備のソフトウェアが発信するSI／UV信号を取得する。									

別表1 共通要因故障対策設備が有する自動作動機能一覧表（12/12）

3. 水位異常高信号

水位異常高 信 号 の 種 類	検 出 器 及 び 作 動 条 件					信 号 を 発 信 さ せ な い 条 件	備 考
	検 出 器 の 種 類	個 数	取 付 箇 所	警 報 発 信 に 要 す る 信 号 の 個 数	設 定 値		
蒸気発生器 水位異常高 (CCF)	A 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. I)	1	系 統 名 (ライ ン 名)	A 蒸気発生器	計器スパンの 77% 以上、か つ、81%以下	正常に原子炉トリップ した場合、自動で蒸 気発生器水位異常 高(CCF)の発信が 阻止される。	各検出器は設計基準 対象施設と共に 設定値根拠は添付2 参照
			設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			
	B 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. II)	1	系 統 名 (ライ ン 名)	B 蒸気発生器			
			設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			
	C 蒸気発生器 狭域水位検出器 (Ch. III)	1	系 統 名 (ライ ン 名)	C 蒸気発生器			
			設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m			

別表2 共通要因故障対策設備が有する手動作動機能一覧表（1/2）

川内1号機

操作 器 の 種 類	個 数	取 付 箇 所 (設 置 床)	備 考
原子炉トリップ	2		
主給水隔離	A ループ	1	各操作器は設計基準対象施設と共に用 制御建屋 EL.20.3m (中央制御室)
	B ループ	1	
	C ループ	1	
主蒸気ライン 隔離	A ループ	1	各操作器は設計基準対象施設と共に用 制御建屋 EL.20.3m (中央制御室)
	B ループ	1	
	C ループ	1	
安全注入作動	低压注入／ 高压注入各 1		
格納容器隔離動作	各ライン 1		
補助給水隔離及び流量調節	各ループ 1 (合計 3)		
主蒸気逃し弁全開／全閉	3		
加圧器逃がし弁全開／全閉	2		

別表2 共通要因故障対策設備が有する手動作動機能一覧表（2/2）

川内2号機

操作 器 の 種 類	個 数	取 付 箇 所 (設 置 床)	備 考
原子炉トリップ	2		
主給水隔離	A ループ	1	各操作器は設計基準対象施設と共に用 制御建屋 EL.20.3m (中央制御室)
	B ループ	1	
	C ループ	1	
主蒸気ライン 隔離	A ループ	1	各操作器は設計基準対象施設と共に用 制御建屋 EL.20.3m (中央制御室)
	B ループ	1	
	C ループ	1	
安全注入作動	低压注入／ 高压注入各 1		
格納容器隔離動作	各ライン 1		
補助給水隔離及び流量調節	各ループ 1 (合計 3)		
主蒸気逃し弁全開／全閉	3		
加圧器逃がし弁全開／全閉	2		

別表3 共通要因故障対策設備が有する警報機能一覧表（1/2）

川内1号機

警 報 の 種 類	個 数	取 付 箇 所 (設 置 床)	考 備
多様化自動動作設備作動	1		
ファースト ア ウ ト	加 壓 力 器 低	1	制御建屋 EL.20.3m (中央制御室)
	加 壓 力 器 高	1	
	蒸 気 発 生 器 水 位 異 常 低	1	
蒸 気 発 生 器 水 位 異 常 高	1		
加 壓 器 壓 力 異 常 低	1		

別表3 共通要因故障対策設備が有する警報機能一覧表（2/2）

川内2号機

警 報 の 種 類	個 数	取 付 箇 所 (設 置 床)	考 備
多様化自動動作設備作動	1		
ファースト ア ウ ト	加 壓 力 器 低	1	制御建屋 EL.20.3m (中央制御室)
	加 壓 力 器 高	1	
	蒸 気 発 生 器 水 位 異 常 低	1	
蒸 気 発 生 器 水 位 異 常 高	1		
加 壓 器 壓 力 異 常 低	1		

別表4 共通要因故障対策設備が有する指示機能一覧表（1/6）

川内1号機

名 称	検 出 器 の 種 類	計 测 範 囲	個 数	取 付 箇 所	備 考
中間領域 中性子束 (Ch. I)	γ線補償型 電離箱	$1 \times 10^{-11} \sim 5 \times 10^{-3} A$ ($1.3 \times 10^2 \sim 6.6 \times 10^{10} \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$)	1	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—
A ループ 1次冷却材圧力 (Ch. I)	弾性圧力 検出器	0~21.0MPa		設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.22m
		1	系 統 名 (ラ イ ン 名)	ループ A	
A ループ 1次冷却材 低温側温度 (広域) (Ch. II)	測温 抵抗体		0~400°C		設 置 床
		1	系 統 名 (ラ イ ン 名)	ループ A	
B ループ 1次冷却材 低温側温度 (広域) (Ch. II)	測温 抵抗体		0~400°C		設 置 床
		1	系 統 名 (ラ イ ン 名)	ループ B	
C ループ 1次冷却材 低温側温度 (広域) (Ch. II)	測温 抵抗体		0~400°C		設 置 床
		1	系 統 名 (ラ イ ン 名)	ループ C	
			設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m	

11

設計基準対象施設
の指示計とは異なる
設備として、原子
炉補助盤裏面に設
置する。

別表4 共通要因故障対策設備が有する指示機能一覧表（2/6）

名 称	検出器種類	計測範囲	個 数	取付箇所	備 考
加圧器水位 (Ch. I)	差圧式 水位検出器	0~100%	1	系統名 (ライン名) 設置床	加圧器 原子炉格納容器 EL.-2.0m
A ループ 蒸気ライン圧力 (Ch. III)	弹性圧力 検出器	0~8.5MPa	1	系統名 (ライン名) 設置床	A 主蒸気管 原子炉補助建屋 EL.5.0m
B ループ 蒸気ライン圧力 (Ch. III)	弹性圧力 検出器	0~8.5MPa	1	系統名 (ライン名) 設置床	B 主蒸気管 原子炉補助建屋 EL.5.0m
C ループ 蒸気ライン圧力 (Ch. III)	弹性圧力 検出器	0~8.5MPa	1	系統名 (ライン名) 設置床	C 主蒸気管 原子炉補助建屋 EL.5.0m
A 蒸気発生器 狭域水位 (Ch. I)	差圧式 水位検出器	0~100%	1	系統名 (ライン名) 設置床	A 蒸気発生器 原子炉格納容器 EL.-2.0m
B 蒸気発生器 狭域水位 (Ch. II)	差圧式 水位検出器	0~100%	1	系統名 (ライン名) 設置床	B 蒸気発生器 原子炉格納容器 EL.-2.0m
C 蒸気発生器 狭域水位 (Ch. III)	差圧式 水位検出器	0~100%	1	系統名 (ライン名) 設置床	C 蒸気発生器 原子炉格納容器 EL.-2.0m

別表4 共通要因故障対策設備が有する指示機能一覧表（3/6）

名 称	検出器の種類	計測範囲	個 数	取付箇所	備考
格納容器圧力 (Ch. I)	弹性圧力 検出器	0~350kPa	1	系統名 (ライン名)	—
				設置床	燃料取扱建屋 EL.5.3m
燃料取替用水 タンク水位 (Ch. I)	差圧式水位 検出器	0~100%	1	系統名 (ライン名)	燃料取替用水タンク
				設置床	屋外 EL.11.0m
格納容器再循環 サンプ広域水位 (Ch. I)	差圧式水位 検出器	0~100%	1	系統名 (ライン名)	A 格納容器 再循環サンプ
				設置床	原子炉格納容器 EL.-9.4m

設計基準対象施設の指示計とは異なる設備として、原子炉補助盤裏面に設置する。

別表4 共通要因故障対策設備が有する指示機能一覧表（4/6）

川内2号機

名 称	検 出 器 の 種 類	計 测 範 囲	個 数	取 付 箇 所	備 考
中間領域 中性子束 (Ch. I)	γ線補償型 電離箱	$1 \times 10^{-11} \sim 5 \times 10^{-3} A$ ($1.3 \times 10^2 \sim 6.6 \times 10^{10} \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$)	1	系 統 名 (ラ イ ン 名)	—
A ループ 1次冷却材圧力 (Ch. I)	弾性圧力 検出器	0~21.0MPa		設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.22m
		1	系 統 名 (ラ イ ン 名)	ループ A	
A ループ 1次冷却材 低温側温度 (広域) (Ch. II)	測温 抵抗体		0~400°C		設 置 床
		1	系 統 名 (ラ イ ン 名)	ループ A	
B ループ 1次冷却材 低温側温度 (広域) (Ch. II)	測温 抵抗体		0~400°C		設 置 床
		1	系 統 名 (ラ イ ン 名)	ループ B	
C ループ 1次冷却材 低温側温度 (広域) (Ch. II)	測温 抵抗体		0~400°C		設 置 床
		1	系 統 名 (ラ イ ン 名)	ループ C	
			設 置 床	原子炉格納容器 EL.-2.0m	

設計基準対象施設
の指示計とは異なる
設備として、原子
炉補助盤裏面に設
置する。

別表4 共通要因故障対策設備が有する指示機能一覧表（5/6）

名 称	検出器種類	計測範囲	個 数	取付箇所		備 考
加圧器水位 (Ch. I)	差圧式 水位検出器	0~100%	1	系統名 (ライン名)	加圧器	設計基準対象施設の指示計とは異なる設備として、原子炉補助盤裏面に設置する。
				設置床	原子炉格納容器 EL.-2.0m	
A ループ 蒸気ライン圧力 (Ch. III)	弾性圧力 検出器	0~8.5MPa	1	系統名 (ライン名)	A 主蒸気管	設計基準対象施設の指示計とは異なる設備として、原子炉補助盤裏面に設置する。
				設置床	原子炉補助建屋 EL.5.0m	
B ループ 蒸気ライン圧力 (Ch. III)	弾性圧力 検出器	0~8.5MPa	1	系統名 (ライン名)	B 主蒸気管	設計基準対象施設の指示計とは異なる設備として、原子炉補助盤裏面に設置する。
				設置床	原子炉補助建屋 EL.5.0m	
C ループ 蒸気ライン圧力 (Ch. III)	弾性圧力 検出器	0~8.5MPa	1	系統名 (ライン名)	C 主蒸気管	設計基準対象施設の指示計とは異なる設備として、原子炉補助盤裏面に設置する。
				設置床	原子炉補助建屋 EL.5.0m	
A 蒸気発生器 狭域水位 (Ch. I)	差圧式 水位検出器	0~100%	1	系統名 (ライン名)	A 蒸気発生器	設計基準対象施設の指示計とは異なる設備として、原子炉補助盤裏面に設置する。
				設置床	原子炉格納容器 EL.-2.0m	
B 蒸気発生器 狭域水位 (Ch. II)	差圧式 水位検出器	0~100%	1	系統名 (ライン名)	B 蒸気発生器	設計基準対象施設の指示計とは異なる設備として、原子炉補助盤裏面に設置する。
				設置床	原子炉格納容器 EL.-2.0m	
C 蒸気発生器 狭域水位 (Ch. III)	差圧式 水位検出器	0~100%	1	系統名 (ライン名)	C 蒸気発生器	設計基準対象施設の指示計とは異なる設備として、原子炉補助盤裏面に設置する。
				設置床	原子炉格納容器 EL.-2.0m	

別表4 共通要因故障対策設備が有する指示機能一覧表（6/6）

名 称	検出器の種類	計測範囲	個 数	取付箇所	備考
格納容器圧力 (Ch. I)	弹性圧力 検出器	0~350kPa	1	系統名 (ライン名)	—
				設置床	原子炉補助建屋 EL.-2.0m
燃料取替用水 タンク水位 (Ch. I)	差圧式水位 検出器	0~100%	1	系統名 (ライン名)	燃料取替用水タンク
				設置床	屋外 EL.11.0m
格納容器再循環 サンプ広域水位 (Ch. I)	差圧式水位 検出器	0~100%	1	系統名 (ライン名)	A 格納容器 再循環サンプ
				設置床	原子炉格納容器 EL.-9.4m

設計基準対象施設の指示計とは異なる設備として、原子炉補助盤裏面に設置する。

別表5 共通要因故障対策設備の自然現象、外部人為事象等に対する影響評価整理表（1/6）

(判定記号) ○：影響なし

川内1、2号機 設置(変更)許可において想定される自然事象等	(参考)設置許可での想定/対策の概要	各事象に対する共通要因故障対策設備への影響評価	
		結果	理由
想定される自然現象(地震除く)	津波	○	多様化設備である共通要因故障対策設備(屋外設備を除く)は、当該事象の影響を受けないことを確認した建屋内に設置していることから、本設備への影響はない。
	風(台風)	○	
	竜巻	○	
	凍結	○	
	降水	○	
	積雪	○	

別表5 共通要因故障対策設備の自然現象、外部人為事象等に対する影響評価整理表（2/6）

(判定記号) ○：影響なし

川内1、2号機 設置(変更)許可において想定される自然事象等	(参考)設置許可での想定/対策の概要	各事象に対する共通要因故障対策設備への影響評価	
		結果	理由
48 想定される自然現象(地震除く)	落雷	○	
	火山の影響	○	多様化設備である共通要因故障対策設備(屋外設備を除く)は、当該事象の影響を受けないことを確認した建屋内に設置していることから、本設備への影響はない。
	生物学的事象	○	

別表5 共通要因故障対策設備の自然現象、外部人為事象等に対する影響評価整理表（3/6）

(判定記号) ○：影響なし

川内1、2号機 設置 (変更)許可において 想定される自然事象等	(参考)設置許可での想定/対策の概要	各事象に対する共通要因故障対策設備への影響評価		
		結果	理由	
想定される 自然現象 (地震除く)	森林火災	森林火災については、過去10年間の気象条件を調査し、発電所から直線距離で10kmの間に発火点を設定し、森林火災シミュレーション(FARSITE)を用いて影響評価を実施し、必要とされる防火帯幅16mに対し、約20mの防火帯幅を確保すること等の設計とする。 また、ばい煙等発生時の二次的影響に対して、外気を取り込む空調系統、外気を設備内に取り込む機器及び室内の空気を取り込む機器に分類し、影響評価を行い、必要な場合は対策を行う設計とする。	○	多様化設備である共通要因故障対策設備(屋外設備を除く)は、当該事象の影響を受けないことを確認した建屋内に設置していることから、本設備への影響はない。
	高潮	安全施設は、敷地高さ(T.P.5m以上)に設置し、高潮により影響を受けることはない設計とする。	○	
	爆発	石油コンビナート等特別防災区域川内地区(敷地北方約1.2km)を対象に想定されるガス爆発による爆風圧の影響については、ガス保有量が最も多い高压ガス貯蔵所から最も近くに位置する外部火災防護施設までの離隔距離が危険限界距離以上となる設計とする。 また、想定されるガス爆発による飛来物の影響については、ガス保有量が最も高い高压ガス貯蔵所から最も近くに位置する外部火災防護施設までの離隔距離を容器の破裂による破片の最大飛散範囲以上となる設計とする。 発電所敷地外の半径10kmに存在する高压ガス貯蔵所については、発電所と高压ガス貯蔵所の間には山林(標高約100m)の障壁があり、爆発による爆風圧及び飛来物の影響を受けない。	○	

別表5 共通要因故障対策設備の自然現象、外部人為事象等に対する影響評価整理表（4/6）

(判定記号) ○：影響なし

川内1、2号機 設置 (変更)許可において 想定される自然事象等	(参考)設置許可での想定/対策の概要	各事象に対する共通要因故障対策設備への影響評価		
		結果	理由	
外部人為 事象	近隣工場 等の火災	<p>【石油コンビナート施設の火災】 石油コンビナート等特別防災区域川内地区(敷地北方約1.2km)を対象に想定される火災については、燃料保有量が最も多い川内火力発電所の原油タンク及び重油タンクから外部火災防護施設までの離隔距離が危険距離以上となる設計とする。 また、発電所敷地外の半径10kmに存在する危険物貯蔵施設については、発電所と危険物貯蔵施設の間には山林(標高約100m)の障壁があり、火災時の輻射熱による影響を受けない。</p> <p>【発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災】 発電所敷地内に存在する危険物タンク(補助ボイラ燃料タンク、大容量空冷式発電機用燃料タンク及び油計量タンク)火災発生時の輻射熱による外部火災防護施設の建屋表面温度等が許容温度以下となる設計とする。</p> <p>【航空機墜落による火災】 発電所敷地内への航空機墜落に伴う火災発生時の輻射熱による外部火災防護施設の建屋表面温度等が許容温度以下となる設計とする。</p> <p>【二次的影響(ばい煙等)】 石油コンビナート施設の火災、発電所敷地内に存在する危険物タンクの火災及び航空機墜落による火災に伴うばい煙等発生時の二次的影響に対して、外気を取り込む空調系統、外気を設備内に取り込む機器及び室内の空気を取り込む機器に分類し、影響評価を行い、必要な場合は対策を行う設計とする。</p>	○	多様化設備である共通要因故障対策設備(屋外設備を除く)は、当該事象の影響を受けないことを確認した建屋内に設置していることから、本設備への影響はない。

別表5 共通要因故障対策設備の自然現象、外部人為事象等に対する影響評価整理表（5/6）

(判定記号) ○：影響なし

川内1、2号機 設置(変更)許可において想定される自然事象等	(参考)設置許可での想定/対策の概要	各事象に対する共通要因故障対策設備への影響評価	
		結果	理由
外部人為事象	有毒ガス	○	多様化設備である共通要因故障対策設備(屋外設備を除く)は、当該事象の影響を受けないことを確認した建屋内に設置していることから、本設備への影響はない。
	船舶の衝突	○	
	電磁的障害	○	多様化設備である共通要因故障対策設備は、雷・誘導サージ・電磁波障害などによる擾乱に対する対策(耐ノイズ／サージ)として、電源ラインへのラインフィルタの設置、現場との入出力回路への絶縁増幅回路の設置等により耐ノイズ／サージ性能を有する設計としている。

別表5 共通要因故障対策設備の自然現象、外部人為事象等に対する影響評価整理表（6/6）

(判定記号) ○：影響なし

川内1、2号機 設置(変更)許可において想定される自然事象等	(参考)設置許可での想定/対策の概要	各事象に対する共通要因故障対策設備への影響評価	
		結果	理由
その他	タービン等の飛来物	<p>安全施設は、蒸気タービン等の損壊に伴う飛散物により安全性を損なわない設計とする。</p> <p>蒸気タービン及び発電機は、破損防止対策を行うことにより、破損事故の発生確率を低くするとともに、ミサイルの発生を仮に想定しても安全機能を有する構築物、系統及び機器への到達確率を低くすることによって、発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計とする。</p>	<input checked="" type="radio"/> ○ 回転機器側で飛散物の発生防止等を行う設計であり、問題ない。

- 自然事象のうち洪水及び地滑りに関しては、川内原子力発電所の施設への影響がないことから、影響を及ぼす事象から除外している。また、外部人為事象のうちダムの崩壊に関しては、川内原子力発電所の施設への影響がないことから、影響を及ぼす事象から除外している。
- 航空機落下については、川内原子力発電所1号機及び2号機について航空機落下確率評価を行った結果、防護設計の要否判断の基準を超えないため、航空機落下による防護設計を考慮しないこととしている。
- 共通要因故障対策設備のうち屋外設備(燃料取替用水タンク水位)については、既設工認にて重大事故等対処設備として、地震、火災、溢水、風(台風)及び竜巻による影響、タービンミサイル等の内部発生飛散物による影響が無いことを確認している。

II. 添付書類

目 次

添付1 「3. 多様化設備要件」における設計図書

添付1-1 川内1, 2号機 デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書

添付1-2 多様化設備基本設計方針書

添付1-2-1 川内1号機 多様化設備基本設計方針書

添付1-2-2 川内2号機 多様化設備基本設計方針書

添付1-3 原子炉制御保護系ファンクショナルダイヤグラム

添付1-3-1 川内1号機 原子炉制御保護系ファンクショナルダイヤグラム

添付1-3-2 川内2号機 原子炉制御保護系ファンクショナルダイヤグラム

添付1-4 補機インターロック線図

添付1-4-1 川内1号機 補機インターロック線図

添付1-4-2 川内2号機 補機インターロック線図

添付1-5 多様化自動作動設備(ATWS 緩和設備)の耐震計算書

添付1-5-1 川内1号機 多様化自動作動設備(ATWS 緩和設備)の耐震計算書

添付1-5-2 川内2号機 多様化自動作動設備(ATWS 緩和設備)の耐震計算書

添付1-6 展開接続図

添付1-6-1 川内1号機 展開接続図(1D 計装母線分電盤)

添付1-6-2 川内2号機 展開接続図(2D 計装母線分電盤)

添付1-7 原子炉保護系ブロック図

添付1-7-1 川内1号機 原子炉保護系ブロック図

添付1-7-2 川内2号機 原子炉保護系ブロック図

添付1-8 多様化自動作動設備ブロック図

添付1-8-1 川内1号機 多様化自動作動設備ブロック図

添付1-8-2 川内2号機 多様化自動作動設備ブロック図

添付1-9 炉外核計測装置機能ブロック線図

添付1-9-1 川内1号機 炉外核計測装置機能ブロック線図

添付1-9-2 川内2号機 炉外核計測装置機能ブロック線図

添付1-10 安全保護系リレーラック展開接続図

添付1-10-1 川内1号機 安全保護系補助リレーラック展開接続図

添付1-10-2 川内2号機 安全保護系補助リレーラック展開接続図

添付2 共通要因故障対策設備の設定値根拠に関する説明書

添付3 「4. 有効性評価」における有効性評価図書

添付1 「3. 多様化設備要件」における設計図書

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1－1 川内1, 2号機 デジタル安全保護系共通要因故障対策基本方針書

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-2 多様化設備基本設計方針書

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1－2－1 川内1号機 多様化設備基本設計方針書

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1－2－2 川内2号機 多様化設備基本設計方針書

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1－3 原子炉制御保護系ファンクショナルダイヤグラム

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-3-1 川内1号機 原子炉制御保護系ファンクショナルダイヤグラム

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-3-2 川内2号機 原子炉制御保護系ファンクショナルダイヤグラム

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-4 補機インターロック線図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-4-1 川内1号機 補機インターロック線図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-4-2 川内2号機 補機インターロック線図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1－5 多様化自動作動設備(ATWS 緩和設備)の耐震計算書

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1－5－1 川内1号機 多様化自動作動設備(ATWS 緩和設備)の耐震計算書

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1－5－2 川内2号機 多様化自動作動設備(ATWS 緩和設備)の耐震計算書

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-6 展開接続図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-6-1 川内1号機 展開接続図(1D 計装母線分電盤)

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-6-2 川内2号機 展開接続図(2D 計装母線分電盤)

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-7 原子炉保護系ブロック図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-7-1 川内1号機 原子炉保護系ブロック図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-7-2 川内2号機 原子炉保護系ブロック図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1－8 多様化自動作動設備ブロック図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-8-1 川内1号機 多様化自動作動設備ブロック図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-8-2 川内2号機 多様化自動作動設備ブロック図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1－9 炉外核計測装置機能ブロック線図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-9-1 川内1号機 炉外核計測装置機能ブロック線図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1-9-2 川内2号機 炉外核計測装置機能ブロック線図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1－10 安全保護系リレーラック展開接続図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1－10－1 川内1号機 安全保護系補助リレー・ラック展開接続図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付1－10－2 川内2号機 安全保護系補助リレー・ラック展開接続図

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付2 共通要因故障対策設備の設定値根拠に関する説明書

本資料は、機密に係る情報のため公開できません

添付3 「4. 有効性評価」における有効性評価図書

三菱PWR デジタル安全保護回路の
ソフトウェア共通要因故障対策に係る有効性評価について

令和4年6月



三菱重工業株式会社

目 次

1. まえがき	1
2. デジタル安全保護回路のソフトウェア CCF 対策について	2
2.1 ソフトウェアCCFについて	2
2.2 ソフトウェアCCF対策について	3
3. ソフトウェア CCF 対策の有効性評価事象の選定について	8
3.1 有効性評価の目的	8
3.2 事象選定の基本的考え方	8
3.3 有効性評価事象	9
3.3.1 運転時の異常な過渡変化	9
3.3.2 設計基準事故	9
4. ソフトウェア CCF 対策の有効性評価	11
4.1 判断基準	11
4.2 解析に使用する計算プログラム	12
4.3 基本解析条件	14
4.4 運転時の異常な過渡変化	18
4.4.1 主給水流量喪失	18
4.4.1.1 代表3ループプラント	21
4.4.1.2 代表4ループプラント	29
4.4.5 設計基準事故	37
4.4.5.1 原子炉冷却材喪失(ECCS性能評価)	37
4.4.5.1.1 過渡変化の原因及び説明	37
4.4.5.1.2 解析ケース	37
4.4.5.1.3 判断基準	37
4.4.5.1.4 解析条件	38
4.4.5.1.5 代表3ループプラント	42
4.4.5.1.6 代表4ループプラント	54

4.5.2 原子炉冷却材流量の喪失	66
4.5.2.1 代表3ループプラント	68
4.5.2.2 代表4ループプラント	76
4.5.3 原子炉冷却材ポンプの軸固定	84
4.5.3.1 代表3ループプラント	86
4.5.3.2 代表4ループプラント	94
4.5.4 主給水管破断	102
4.5.4.1 代表3ループプラント	105
4.5.4.2 代表4ループプラント	113
4.5.5 主蒸気管破断	121
4.5.5.1 代表3ループプラント	124
4.5.5.2 代表4ループプラント	132
4.5.6 制御棒飛び出し	140
4.5.6.1 代表3ループプラント	144
4.5.6.2 代表4ループプラント	159
4.5.7 蒸気発生器伝熱管破損	174
4.5.7.1 代表3ループプラント	178
4.5.7.2 代表4ループプラント	186
4.5.8 原子炉冷却材喪失(原子炉格納容器健全性評価)	194
4.6 有効性評価結果の適用性及び安全評価への影響に係る検討	202
4.6.1 Non-LOCA解析の適用性	202
4.6.2 LOCA解析の適用性	212
4.6.3 被ばく評価への影響	228
5. まとめ	239
6. 参考文献	240
添付-1 ソフトウェアCCF対策の有効性評価 基本データ	241
添付-2 多様化設備が作動させる設備に対するサポート系の有効性	248

略語表

A T E N A	Atomic Energy Association	原子力エネルギー協議会
A T W S	Anticipated Transient Without Scram	原子炉停止機能喪失
C C F	Common Cause Failure	共通要因故障
C D	Discharge Coefficient	流出係数
C V	Containment Vessel	原子炉格納容器
D N B R	Departure from Nucleate Boiling Ratio	限界熱流束比
E C C S	Emergency Core Cooling System	非常用炉心冷却設備
F P	Fission Product	核分裂生成物
L O C A	Loss of Coolant Accident	原子炉冷却材喪失事故
P C M I	Pellet–Cladding Mechanical Interaction	ペレット–被覆管機械的相互作用
P C T	Peak Cladding Temperature	燃料被覆管最高温度
P W R	Pressurized Water Reactor	加圧水型軽水炉
R C P	Reactor Coolant Pump	1次冷却材ポンプ
R I E	Reactivity Insertion Event	反応度投入事象
R V	Reactor Vessel	原子炉容器
S G	Steam Generator	蒸気発生器
S I	Safety Injection	安全注入

1. まえがき

我が国の大手水力発電プラントにおいては、設備の信頼性及び保守性の向上を目的として 1980 年代頃から常用系設備にデジタル計算機を適用してきており、その良好な運転実績を踏まえ、1990 年代頃からは安全保護回路にもデジタル計算機を適用する事例が増えている。デジタル計算機では、設計上の要求機能がソフトウェアによって実現されることから、安全保護回路に適用するソフトウェアの信頼性を確保する取り組みとして、ソフトウェアライフサイクル及び構成管理手法を含めた品質保証活動・検証及び妥当性確認を実施してきた。これらの活動により、ソフトウェアに起因する共通要因故障（以下、「ソフトウェア CCF」と称す。）が発生し、多重化されたデジタル安全保護回路の機能が喪失する可能性は十分低く抑えられている。しかしながら、デジタル安全保護回路を設置した原子力発電事業者（以下、「事業者」と称す。）は、深層防護の観点でより一層の信頼性向上を図るため、デジタル安全保護回路のソフトウェアを介さずに原子炉停止系統や工学的安全施設を作動できる多様化設備（CCF 対策設備）を自主的に設置してきた。

このような状況の中、令和元年度 第 33 回原子力規制委員会（2019 年 10 月 2 日）において、「発電用原子炉施設におけるデジタル安全保護系の共通原因故障対策等に関する検討チーム」（以下、「NRA 検討チーム」と称す。）が設置され、ソフトウェア CCF 対策の規制化に関する議論が進められた。本 NRA 検討チームにおいて、原子力エネルギー協議会（以下、「ATENA」と称す。）と、原子力規制委員会及び原子力規制庁との議論が重ねられた結果、ATENA は NRA 検討チームにおける議論及び国際水準を踏まえ、炉心の著しい損傷防止を重視し、「運転時の異常な過渡変化」または「設計基準事故」とソフトウェア CCF が重畠する可能性は極めて低いものの、ソフトウェア CCF 影響緩和対策としてさらなる対策を自主的かつ計画的に行うことを ATENA ステアリング会議（2020 年 1 月）で決定し、各事業者に対し対策の実施を要求した。

本文献は、上記要求を受けてさらなる自主対策を検討したとともに、それら対策（多様化設備等）により、想定した事象にデジタル安全保護回路のソフトウェア CCF が重畠した場合でも、適切に対処可能であることを解析等により示すことを目的とする。

なお、本文献の記載内容は、三菱重工業（株）が受託した PWR 5 電力（関西電力（株）、北海道電力（株）、四国電力（株）、九州電力（株）、日本原子力発電（株））の共同委託の成果に基づく。

2. デジタル安全保護回路のソフトウェア CCF 対策について⁽¹⁾

2.1 ソフトウェア CCF について

ソフトウェア CCF とは、ソフトウェアの不具合に起因して、多重化されたデジタル安全保護回路が同時に故障（機能喪失）する状態をいう。

2.1.1 ソフトウェア CCF 想定の範囲

ソフトウェア CCF の発生を想定する設備の範囲は、デジタル計算機を適用した安全保護回路（設定値比較機能、論理演算機能）とする。ソフトウェア CCF を想定する範囲の例を図 2.1-1 に示す。

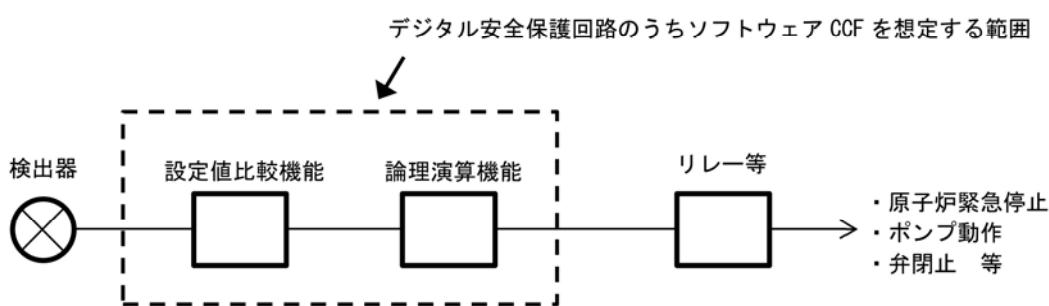


図 2.1-1 安全保護回路のうちソフトウェア CCF を想定する範囲（例）

2.1.2 ソフトウェア CCF 発生時の安全保護回路故障モード想定

デジタル安全保護回路のソフトウェアに不具合が潜在し、「運転時の異常な過渡変化」または「設計基準事故」が発生し安全保護回路の自動作動が要求されたときに、不具合が顕在化しソフトウェア CCF が発生することにより、原子炉停止系統、工学的安全施設等を自動起動する信号が出力されず、安全保護機能が喪失する状態を故障モードとして想定する。

なお、ソフトウェア CCF の発生により安全保護機能が喪失する場合においても、それ以前に安全保護回路の信号により起動し運転中のポンプ等の機器については、ソフトウェア CCF の影響を受けないものとして機器の作動状態の変化は想定しない。

ここで、ソフトウェア CCF により安全保護機能が誤作動する故障モードについては、機器の誤作動に伴うプラント状態の変化により運転員が認知または多様化設備の作動が要求される状態となること、加えて、原子炉停止系統や工学的安全施設等

の誤作動は「運転時の異常な過渡変化」または「設計基準事故」に包絡されることから、有効性評価では安全保護機能が喪失する状態を想定する。

2.2 ソフトウェア CCF 対策について

2.2.1 設置要求

デジタル安全保護回路を設ける場合には、ソフトウェア CCF 対策として、代替作動機能を有する多様化設備を設置することが、ATENA が策定したソフトウェア CCF 対策に係る技術要件書⁽¹⁾（以下、「ATENA ガイド」と称す。）により要求されている。

ただし、ソフトウェア CCF が発生するおそれがない場合もしくは「運転時の異常な過渡変化」または「設計基準事故」が発生し、かつ安全保護回路の一部がソフトウェアにより作動するものがある場合で、当該ソフトウェアが機能しない場合を想定しても、他の安全保護機能が作動することにより多様化設備を用いることなく設計基準事故の判断基準を概ね満足することが有効性評価（後述）により確認できる場合には、多様化設備を設けなくても良いとされている。


2.2.2 機能要求

多様化設備は、「運転時の異常な過渡変化」または「設計基準事故」が発生し、かつソフトウェア CCF により多重化されたデジタル安全保護回路がその安全保護機能を喪失した場合においても、設計基準事故の判断基準を概ね満足できるよう、原子炉停止系統、工学的安全施設等を自動または手動で作動させることができることとする。

原子炉停止系統、工学的安全施設等を手動により作動させる場合には、運転員が判断基準を概ね満足した状態で事象を収束させるために必要な時間内に操作を開始できるよう、「運転時の異常な過渡変化」または「設計基準事故」時に安全保護動作の異常の発生を認知し、必要な操作の判断を行える機能を設けることとする。

2.2.3 多様化設備の範囲

多様化設備の範囲は、「2.2.2 機能要求」を達成するために必要となる、検出器、操作スイッチ、論理回路、指示計・警報等の計測制御設備とする（図 2.2-1）。

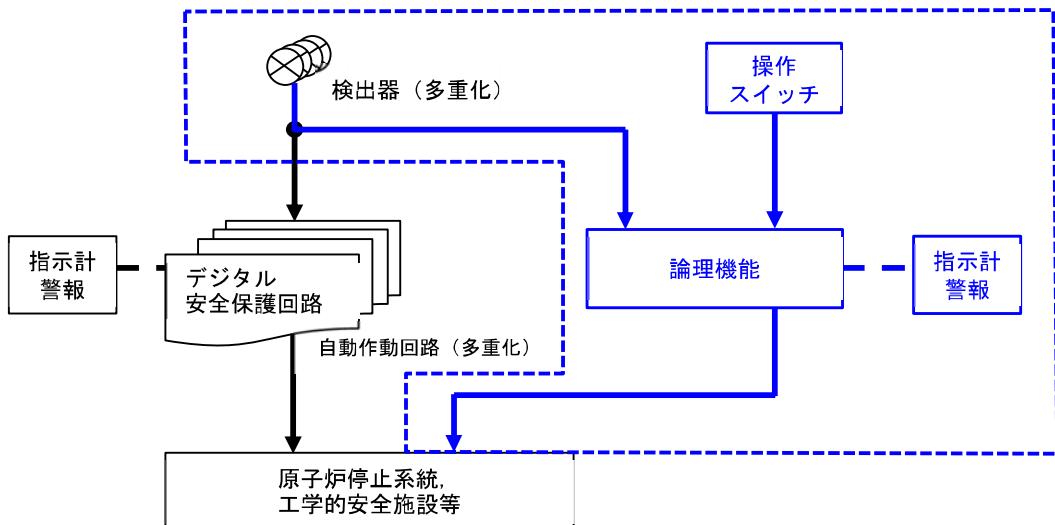

(青点線は多様化設備の範囲を示す)

図 2.2-1 多様化設備の範囲

2.2.4 ソフトウェア CCF の影響評価と追加対策

「1. まえがき」にて述べたとおり、国内 PWR 事業者は、深層防護の観点でより一層の信頼性向上を図るため、デジタル安全保護回路のソフトウェアを介さずに原子炉停止系統や工学的安全施設を作動できる多様化設備を自主的に設置してきた。今般、ソフトウェア CCF に関する ATENA ガイドの発行を受け、設置変更許可申請書添付書類十で取り扱う「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」の全事象に対し、ソフトウェア CCF の発生により安全保護機能が喪失する場合の影響を評価し、必要な追加対策を抽出した。

2.2.4.1 運転時の異常な過渡変化

現行措置の多様化設備は原子炉トリップ機能を備えているため、「運転時の異常な過渡変化」発生時にデジタル安全保護回路のソフトウェア CCF により原子炉トリップ機能が喪失する場合でも、原子炉トリップ可能である。

仮に、「運転時の異常な過渡変化」において原子炉トリップ機能が喪失すると、「重大事故等対策の有効性評価」の 1 つである「原子炉停止機能喪失 (ATWS)」のシーケンスとなる。同評価において、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性確保の観点で厳しくなる「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」及び

「負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」を重要事故シーケンスとして選定し、原子炉トリップ機能が喪失する場合でも、ATWS 緩和設備（主蒸気隔壁、補助給水）によって原子炉圧力バウンダリ及び燃料損傷の観点で問題なく、設計基準事故の判断基準を概ね満足していることを解析により確認している。したがって、「運転時の異常な過渡変化」発生時にソフトウェア CCF により原子炉トリップ機能が喪失する場合でも、現行措置の多様化設備により原子炉トリップするため、上述の ATWS のシーケンスよりも緩和されることから問題ない。

以上より、「運転時の異常な過渡変化」に対しては現行措置の多様化設備で対応可能であり、多様化設備の追設は不要である。

2.2.4.2 設計基準事故

評価結果を表 2.2-1 に示す。評価の結果、大中破断 LOCA 対策として以下の機能を追加設置することにより、現行措置と合わせ全ての設計基準事故に対応可能である。

- ・自動機能：高圧／低圧注入系（1 系列）の自動起動 [追加措置]
- ・警報機能：原子炉圧力（異常）低 [追加措置]

なお、本自動機能の追加措置にあわせて、現行措置の手動機能（高圧注入系（1 系列）の手動起動）に加えて以下の手動機能を設置する。

- ・手動機能：低圧注入系（1 系列）の手動起動

多様化設備の現行措置及び追加措置を整理して表 2.2-2 に示す。

表 2.2-1 ソフトウェア CCF の影響評価と追加対策（設計基準事故）

事象名	影響評価結果
原子炉冷却材喪失	<ul style="list-style-type: none"> ・現行措置の手動による高圧注入では、炉心冷却不足のため大中破断LOCAにおいて判断基準を満足できません。 ・多様化設備（追設）として高圧／低圧注入系（1系列）を自動作動させることにより、判断基準を概ね満足。 ・CV健全性に関しては、現場でCVスプレイを手動作動（事故後30分以降）させることにより、判断基準を概ね満足。
原子炉冷却材流量の喪失	現行措置の多様化設備による原子炉トリップ、及び現実的な反応度帰還効果により、判断基準を概ね満足。
原子炉冷却材ポンプの軸固定着	同上
主給水管破断	同上
主蒸気管破断	現行措置の多様化設備による主蒸気隔離、及び現実的な制御棒状態の想定により、判断基準を概ね満足。
制御棒飛び出し	現行措置の多様化設備による原子炉トリップ、及び現実的な事故想定により、判断基準を概ね満足。
蒸気発生器伝熱管破損	現行措置の多様化設備による原子炉トリップ、及び漏えい停止までの必要な手動操作を多様化設備等で対応することにより、漏えい量は添付書類十解説と同等となり、判断基準を概ね満足。

表 2.2-2 デジタル安全保護回路のソフトウェア CCF に対する多様化設備

項目	機能
自動機能	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉トリップ (原子炉(加圧器)圧力低、原子炉(加圧器)圧力高、蒸気発生器水位低) ・タービントリップ ・主給水隔離 ・主蒸気隔離 ・補助給水起動 ・高压／低压注入系起動 (原子炉(加圧器)圧力(異常)低) *
手動機能	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉トリップ ・タービントリップ ・主給水隔離 ・主蒸気隔離 ・補助給水隔離／流量調節 ・高压／低压注入系起動* ・原子炉格納容器隔離
警報機能	<ul style="list-style-type: none"> ・多様化設備作動 ・加圧器圧力低 (原子炉トリップ等) ・加圧器圧力高 (原子炉トリップ等) ・蒸気発生器水位低 (原子炉トリップ等) ・蒸気発生器水位異常に高 ・原子炉(加圧器)圧力(異常)低 (高压／低压注入系作動) *
監視機能	<ul style="list-style-type: none"> ・中間領域中性子束 ・加圧器圧力 ・1次冷却材圧力 ・1次冷却材低温側温度 (広域) ・加圧器水位 ・主蒸気ライン圧力 ・蒸気発生器水位 (狭域) ・格納容器圧力 ・蒸気発生器2次側放射線 ・対象補機の状態

: 追加措置
※本自動機能の追加措置にあわせて、現行措置の手動機能（高压注入系の手動起動）に加えて低压注入系の手動起動を設置する。

3. ソフトウェア CCF 対策の有効性評価事象の選定について

3.1 有効性評価の目的

有効性評価は、「運転時の異常な過渡変化」または「設計基準事故」とデジタル安全保護回路のソフトウェア CCF が重畳した場合でも、デジタル安全保護回路の代替設備となる多様化設備が有効であることを確認するものであり、具体的には設計基準事故において使用される判断基準を概ね満足し、かつ事象が収束することを解析等により確認することを目的とする。

3.2 事象選定の基本的考え方

多様化設備は安全保護回路の代替機能を有する設備であるため、以下に挙げる「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」の全事象を有効性評価の対象とする。

<u>運転時の異常な過渡変化</u>	<u>設計基準事故</u>
炉心内の反応度又は出力分布の異常な変化 ・原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き ・出力運転中の制御棒の異常な引き抜き ・制御棒の落下及び不整合 ・原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化 ・原子炉冷却材流量の部分喪失 ・原子炉冷却材系の停止ループの誤起動 ・外部電源喪失 ・主給水流量喪失 ・蒸気負荷の異常な増加 ・2次冷却系の異常な減圧 ・蒸気発生器への過剰給水	原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化 ・原子炉冷却材喪失 ・原子炉冷却材流量の喪失 ・原子炉冷却材ポンプの軸固着 ・主給水管破断 ・主蒸気管破断 反応度の異常な投入又は原子炉出力の急激な変化 ・制御棒飛び出し 環境への放射性物質の異常な放出 ・放射性気体廃棄物処理施設の破損 ・蒸気発生器伝熱管破損 ・燃料集合体の落下 ・原子炉冷却材喪失 ・制御棒飛び出し 原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化 ・原子炉冷却材喪失 ・可燃性ガスの発生
原子炉冷却材圧力又は原子炉冷却材保有量の異常な変化 ・負荷の喪失 ・原子炉冷却材系の異常な減圧 ・出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動	

ただし、評価に際しては、ソフトウェア CCF が同じ影響を与える事象はグルーピングすることができる。さらに、判断基準に照らし合わせて影響の程度が軽微である事象、グルーピングしたグループ内の代表事象に包絡されることが定性的に評価できる事象、及びデジタル安全保護回路の動作を期待しない事象については解析を省略することができる。なお、本有効性評価において事象のグルーピングは実施しない。解析を省略する事象については、3.3 節にて述べる。

3.3 有効性評価事象

3.3.1 運転時の異常な過渡変化

「運転時の異常な過渡変化」については、2.2.4.1 にて述べたとおり、「重大事故等対策の有効性評価」として「原子炉停止機能喪失 (ATWS)」の重要事故シーケンスの解析を実施し、原子炉トリップ機能が喪失する場合でも現行の ATWS 緩和設備によって原子炉圧力バウンダリ及び燃料損傷の観点で問題ないことを確認している。「運転時の異常な過渡変化」にソフトウェア CCF が重畠した場合、多様化設備の作動により原子炉トリップに至るため、ATWS の有効性評価よりも事象進展が緩和される。したがって、「運転時の異常な過渡変化」にソフトウェア CCF の重畠を考慮した事象は、判断基準に照らし合わせて影響の程度が軽微であり、解析を省略できると整理される。その上で、多様化設備による CCF 対策の有効性を確認し、判断基準に照らし合わせて影響の程度が軽微であることを示す観点から、ATWS の重要事故シーケンスの 1 つであり、より多くの多様化設備の機能に期待する「主給水流量喪失」を代表として有効性評価を実施する。

<選定事象>

(1) 炉心内の熱発生又は熱除去の異常な変化

- ・主給水流量喪失

3.3.2 設計基準事故

「設計基準事故」については、以下の理由により、全事象を対象として有効性評価を実施する。

- ・多様化設備による原子炉トリップ及び ECCS の作動信号が限定的であり、かつ作

動のタイミングが本設より遅れるため、事象進展が厳しくなる。

- ・「運転時の異常な過渡変化」における ATWS のように、包絡させることができる既往の解析がない。

<選定事象>

(1) 原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化

- ・原子炉冷却材喪失(ECCS 性能評価)
- ・原子炉冷却材流量の喪失
- ・原子炉冷却材ポンプの軸固着
- ・主給水管破断
- ・主蒸気管破断

(2) 反応度の異常な投入又は原子炉出力の急激な変化

- ・制御棒飛び出し

(3) 環境への放射性物質の異常な放出

- ・蒸気発生器伝熱管破損

(4) 原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化

- ・原子炉冷却材喪失(原子炉格納容器健全性評価)

なお、蒸気発生器伝熱管破損について、ソフトウェア CCF の重畠を考慮した場合における運転操作や操作時間が添付書類十解析と同等であり、判断基準に照らし合わせて影響の程度が軽微であるため解析を省略するが、当該事象に関する定性的な検討については 4.5.7 項にて述べる。また、「(4) 原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化」のうち「可燃性ガスの発生」及び「(3) 環境への放射性物質の異常な放出」に分類される事象の被ばく評価については、判断基準に照らし合わせて影響の程度が軽微であるため解析を省略するが、これら評価への影響については 4.6.2 項及び 4.6.3 項にて述べる。

4. ソフトウェア CCF 対策の有効性評価

3章にて選定した設計基準事象にデジタル安全保護回路のソフトウェア CCF が重畳した場合でも、多様化設備等の対策により適切に対処可能であることを、ATENA が策定した ATENA ガイドに沿って評価する。その評価にあたっては、PWR プラントメーカが標準プラントとして解析入力値を整備している、以下に示す代表プラントを対象にソフトウェア CCF 対策の有効性を評価する。代表プラント以外の炉心条件等が異なるプラントに対する有効性については、4.6 節にて考察を行う。

<代表プラント>

- ・ 3 ループプラント： 55GWd/t ウラン+MOX 炉心
- ・ 4 ループプラント： 55GWd/t ウラン炉心

4.1 判断基準

有効性評価は、「運転時の異常な過渡変化」または「設計基準事故」とソフトウェア CCF が重畳するという設計基準を超える事象に対し、ソフトウェア CCF 影響緩和対策により、炉心損傷防止が可能になることを確認することが目的である。設計基準事象を超える事象であるが、安全保護回路に対して設けたソフトウェア CCF 影響緩和対策により、事象進展を設計基準対処設備が担う深層防護のレベルに留めることができる能力を確認することが目的であることから、設計基準事故の判断基準を基本とする。このため、「運転時の異常な過渡変化」及び「設計基準事故」のいずれに対しても、判断基準は設計基準事故において適用される判断基準（「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第十三条第一項第二号）を準用し、その判断基準を概ね満足することを確認する。

なお、原子炉格納容器の最高使用圧力／温度を上回る場合の判断基準として、既許認可で確認された原子炉格納容器の限界圧力(最高使用圧力の 2 倍)／限界温度(200°C)を適用する。

各事象に適用する具体的な判断基準については、4.4 節及び 4.5 節に記す。

4.2 解析に使用する計算プログラム

4.2.1 Non-LOCA

「運転時の異常な過渡変化」または「設計基準事故」とソフトウェア CCF が重畳する事象は設計基準を超える事象であるため、これら事象のプラント応答を評価するにあたっては、想定する事象を現実的に予測でき、設置変更許可申請書 添付書類十解析（重大事故等対策の有効性評価）に使用実績のある以下の最適評価コードを使用する。また、設計基準事象への適用性については、参考文献(2), (3)の SPARKLE-2 コードの DBA への適用に関する公開文献で示すとおり、最適評価コードの適用範囲に問題はないことを確認している。

- SPARKLE-2 コード⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

4.2.2 LOCA

ATENA ガイドでは、“ソフトウェア CCF が重畳する場合においても、保守的評価によって解析した結果が余裕をもって判断基準を満足する場合には最適評価を行わず保守的評価を採用してもよい。”と定めている。

解析対象とする LOCA 事象については、現行措置及び追加措置の多様化設備により、設置変更許可申請書 添付書類十解析（設計基準事故）と同様の過渡応答になると考えられ、最適評価を適用する必要がないと判断されるため、添付書類十解析と同じ保守的評価を適用する。

LOCA 解析に使用する計算プログラムを表 4.2-1 に示す。計算プログラムは添付書類十解析（設計基準事故）の評価で使用する計算プログラムと同じである。

表4.2-1 LOCA解析に使用する計算プログラム

解析項目			計算プログラム	
			添付書類十解析 (設計基準事故)	CCF 対策 有効性評価
原子炉冷却材の喪失又は炉心冷却状態の著しい変化	原子炉冷却材喪失	大破断 ⁽⁵⁾	SATAN-M WREFLOOD BASH-M COCO LOCTA-M	同左
		小破断 ⁽⁶⁾	SATAN-M (Small LOCA) LOCTA-IV	同左
原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異常な変化	原子炉冷却材喪失 ⁽⁷⁾		SATAN-VI WREFLOOD COCO	同左

4.3 基本解析条件⁽¹⁾

設置変更許可申請書 添付書類十解析（設計基準事故）では、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」⁽⁸⁾の要求に従い、異常状態の発生前の状態として通常運転範囲及び運転期間の全域について考慮し、判断基準に照らして最も厳しくなる初期状態（解析条件）を選定している。ソフトウェアCCF 対策の有効性評価についても、この方針に従い解析条件を設定する。

各評価対象事象の解析条件を 4.4 節及び 4.5 節の主要解析条件に記載するとともに、代表 3 ループプラント及び代表 4 ループプラントの基本データを添付 1 に示す。

ソフトウェアCCF 発生時のデジタル安全保護回路、原子炉停止系統及び工学的安全施設を含む安全設備の作動状態、及び、ソフトウェアCCF 対策としての多様化設備については、以下を仮定する。

- ・ソフトウェアCCF によりデジタル安全保護回路の機能が喪失し、原子炉停止系及び工学的安全施設が自動作動しない。
- ・デジタル安全保護回路を経由しない、自動起動信号または運転員が事象の発生を認知した場合の手動起動信号により、原子炉停止系統及び工学的安全施設は作動可能とする。
- ・自動起動信号または運転員の手動操作による、最も確からしいプラント応答を評価するため、安全機能を有する機器の单一故障は想定しない。
- ・起因事象との従属性がなく、かつソフトウェアCCF の影響を受けない安全機能のサポート系（電源系、冷却系、空調系等）の作動状態を想定する。また、これらのサポート系を利用した原子炉停止系統及び工学的安全施設の作動を仮定する。（多様化設備が作動させる原子炉停止系統、工学的安全施設等は、そのサポート系が使用できない場合には利用できないものとする。）

ソフトウェアCCF 発生時の常用系設備の機能については、以下を仮定する。

- ・起因事象として外部電源の喪失を仮定する事象以外は、外部電源は利用可能とする。
- ・事象発生前から機能しており、かつ事象発生後も機能し続ける設備は、故障の仮定から除外する。

- ・常用系機能の喪失が起因となる事象が前提である場合は、当該事象を評価する際にはその機能を期待しない。

解析にて自動起動を期待する多様化設備とその保護限界値、応答時間を表 4.3-1 と表 4.3-2 に示す。なお、多様化設備が作動させる設備に対するサポート系についての確認結果を添付 2 に示す。

ソフトウェア CCF 発生時の対応として、運転員による操作については、以下とする。

- ・運転員により事象が認知された後、整備される手順書に従い操作が適切に行われるここと、及び運転操作訓練が適切に行われることを前提とし、中央制御室、及び現場での運転員による手動操作を仮定する。
- ・運転員による操作の所要時間は、事象の認知から運転操作開始までの時間を適切に考慮した時間を仮定する。

ソフトウェア CCF 対策有効性評価で仮定する運転員操作条件を添付 1-3 に示す。

表4.3-1 自動起動を期待する多様化設備の保護限界値（代表3ループプラント）

自動起動を期待する多様化設備	保護限界値	応答時間（秒）	備考
原子炉圧力低信号による原子炉トリップ・タービントリップ・主給水隔離・主蒸気隔離	12.42MPa[gage]	12秒	
原子炉圧力高信号による原子炉トリップ・タービントリップ・主給水隔離・主蒸気隔離	16.90MPa[gage]	12秒	
蒸気発生器水位低信号による原子炉トリップ・タービントリップ・主給水隔離・主蒸気隔離	7.0%	12秒	
蒸気発生器水位低信号による補助給水起動	7.0%	60秒	
原子炉圧力異常低による高圧／低圧注入系作動	11.03MPa[gage]	20秒※	応答時間に、信号遅れ、多様化設備作動遅延タイム（10秒）を含む。主給水隔離、主蒸気隔離の弁作動時間は別途考慮する。

※外部電源の喪失は仮定しないため、ディーゼル発電機の負荷投入シーケンスを介さずに、高圧注入ポンプ及び低圧注入ポンプは所定の遅れ時間（作動遅延タイム、ポンプ起動時間等）で非常用母線から同時に給電されて作動する。

表4.3-2 自動起動を期待する多様化設備の保護限界値（代表4ループプラント）

自動起動を期待する多様化設備	保護限界値	応答時間（秒）	備考
原子炉圧力低信号による原子炉トリップ・タービントリップ・主給水隔離・主蒸気隔離	12.42MPa[gage]	12秒	
原子炉圧力高信号による原子炉トリップ・タービントリップ・主給水隔離・主蒸気隔離	16.90MPa[gage]	12秒	
蒸気発生器水位低信号による原子炉トリップ・タービントリップ・主給水隔離・主蒸気隔離	7.0%	12秒	
蒸気発生器水位低信号による補助給水起動	7.0%	60秒	応答時間に、信号遅れ、多様化設備作動遅延タイム（10秒）、ポンプ起動時間等を含む
原子炉圧力低による高圧／低圧注入系作動	11.72MPa[gage]	20秒※	

※外部電源の喪失は仮定しないため、ディーゼル発電機の負荷投入シーケンスを介さずに、高圧注入ポンプ及び低圧注入ポンプは所定の遅れ時間（作動遅延タイム、ポンプ起動時間等）で非常用母線から同時に給電されて作動する。

4.4 運転時の異常な過渡変化

4.4.1 主給水流量喪失

この過渡変化は、原子炉の出力運転中に、蒸気発生器への主給水が完全に停止して、蒸気発生器2次側保有水量が減少し、熱除去能力の低下により、1次冷却材温度及び圧力の上昇を引き起こす事象を想定する。このような過渡変化の原因としては、主給水ポンプ又は復水ポンプの故障、電源喪失若しくは主給水制御系の誤作動が考えられる。主給水流量が喪失すると蒸気発生器からの除熱能力が失われ、原子炉が停止しないと炉心損傷の可能性が生じ、さらに補助給水が蒸気発生器に供給されないと、原子炉停止後の崩壊熱により1次冷却材が加熱され、加圧器からの水の放出が生じ、1次冷却系からの多量の冷却材喪失により炉心損傷に至る恐れが生ずる。

このような場合でも、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、補助給水ポンプの自動起動により蒸気発生器2次側へ給水されることにより、原子炉の崩壊熱及び他の残留熱を除去でき、過渡変化は安全に終止できる。

本過渡変化とデジタル安全保護回路のソフトウェアCCFが重畠した場合、本設の原子炉保護系の動作には期待できないが、多様化設備により原子炉保護設備が作動し、事故は安全に終止できる。本事故の事象進展を図4.4.1-1に示す。

多様化設備の有効性確認の判断基準としては、4.1節にて述べたとおり、設計基準事故に対して適用される以下の判断基準を準用する。

- a. 炉心の著しい損傷発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できること。
- b. 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の1.2倍以下となること。

上記a.に対する具体的な判断基準として、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づいて、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」⁽⁹⁾が定める以下の基準を概ね満足することとする。

a' 燃料被覆管の最高温度が1,200°C以下であること。

a'' 燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの15%以下で

あること。

また、上記 b. は具体的には以下の値となる。

b' 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が、最高使用圧力である
17.16MPa[gage]の1.2倍の圧力 20.59MPa[gage]以下であること。

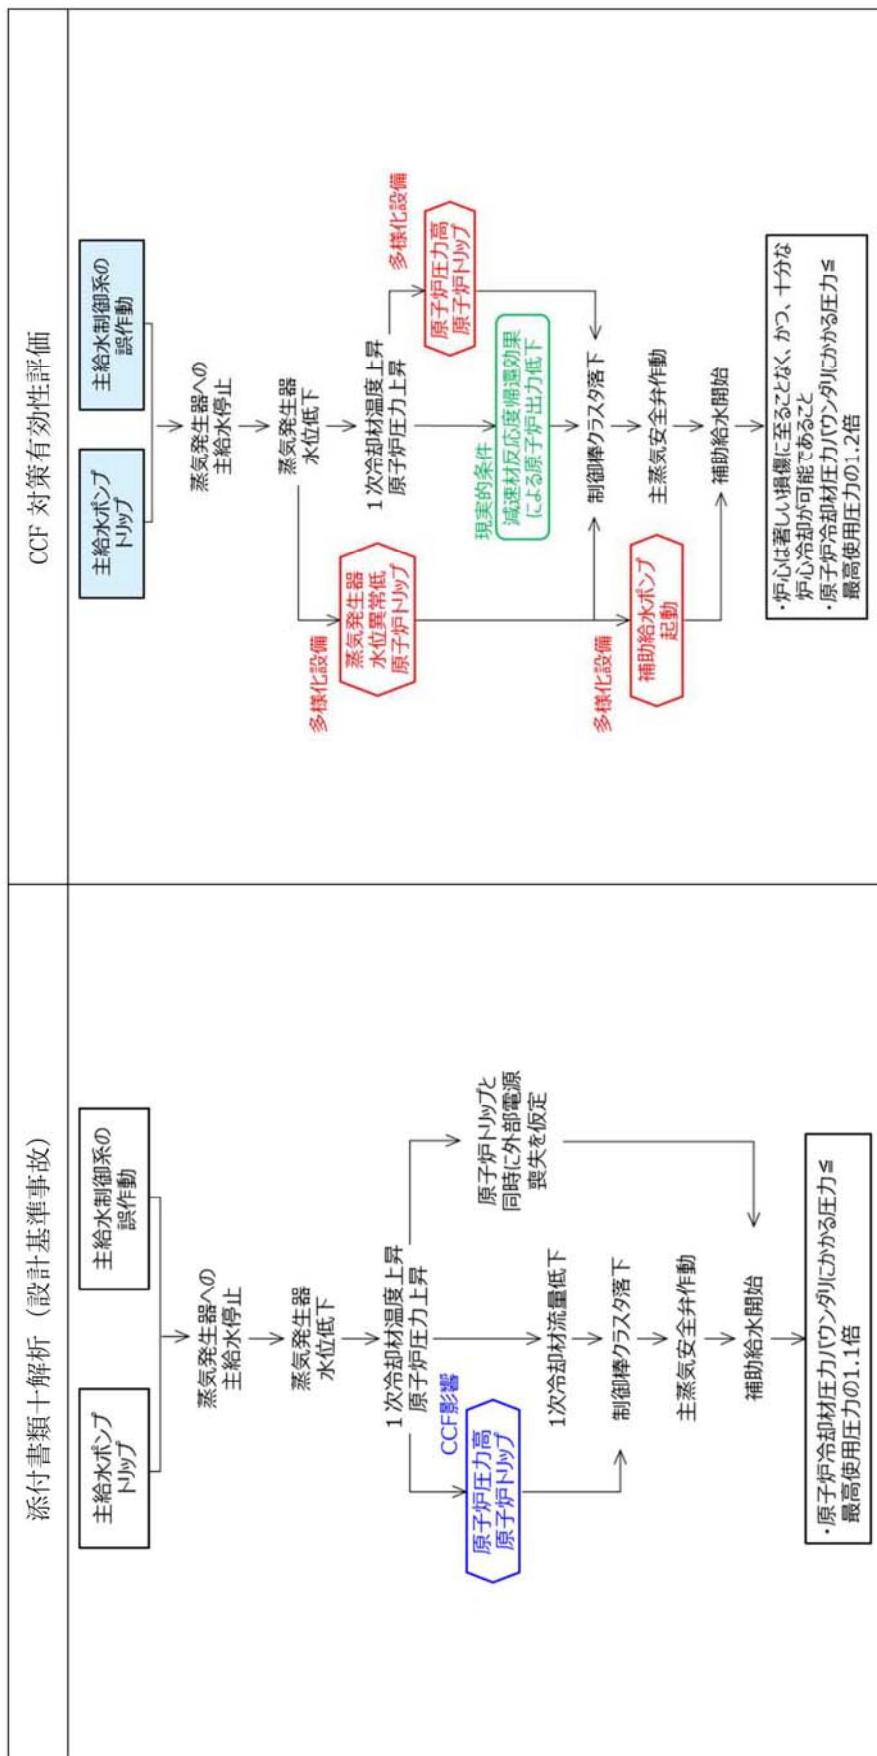


図 4.4.1-1 「主給水流量喪失」の事象進展

4.4.1.1 代表3ループプラント

(1) 解析条件

本解析の解析条件は事象進展が厳しくなるように選定している。主要解析条件を表 4.4.1.1-1 に示す。評価項目及び解析コードが異なるものの、ソフトウェア CCF を考慮しない場合等の解析との対比として、添付書類十解析での条件、及び、重大事故等対策有効性評価（SA 有効性評価）の原子炉停止機能喪失（ATWS）において不確さを考慮した場合での条件と比較する形で示している。

評価項目としてはいずれも 1 次系圧力に着目するものの、CCF 対策有効性評価では燃料健全性の確認も行うことから、熱水路係数を制限値に設定するようにしている。

解析コードの違いによる解析条件への影響としては、各種反応度帰還効果に表れる。いずれの場合でも、対象事象に応じた各種反応度帰還効果を評価し、解析コードの不確さと取替炉心毎のばらつきを考慮して条件設定を行っているが、設計基準事故の添付書類十解析で用いている MARVEL コードでは、炉心 1 点炉近似モデルによる中性子動特性計算のため、反応度係数もしくは反応度欠損を入力することで各種反応度帰還効果が評価されるのに対し、CCF 対策有効性評価に用いた SPARKLE-2 コードでは、時間依存の 2 群拡散方程式モデルによる中性子動特性計算のため、各種反応度帰還効果は核定数（断面積）変化により評価される。

そのほか、原子炉圧力の初期条件の誤差の取り方の違いについては、原子炉トリップ信号の違いにより生じたもので、いずれも 1 次系圧力が厳しくなる方向の設定となっている。

(2) 解析結果

主要な事象クロノロジを表 4.4.1.1-2 に、主要な解析結果を表 4.4.1.1-3 に示す。

また、主要なパラメータの事象進展中の推移を図 4.4.1.1-1 から図 4.4.1.1-6 に示す。これら事故経過の概要を以下に述べる。

主給水停止に伴う蒸気発生器 2 次側保有水量の減少により 1 次系除熱が悪化し、1 次冷却材温度及び 1 次冷却材圧力が上昇する。1 次冷却材温度の上昇は減速材反応度帰還効果による負の反応度添加をもたらし原子炉出力を低下させる。原子炉は過渡変化発生の約 31 秒後に多様化設備による「蒸気発生器水位低」信号のトリップ

限界値に達し、約43秒後に制御棒クラスタが落下を開始することにより自動停止する。また、多様化設備により主蒸気が隔離されるとともに、補助給水ポンプが自動起動され、蒸気発生器の水位の低下が抑えられ、徐々に水位は回復する。

これら事象進展の間、炉心冷却の状態としては悪化する方向ではあるものの、減速材反応度帰還効果による原子炉出力低下によって、燃料被覆管温度の最大値は約394°Cにとどまる。また、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最大値は約17.8MPa[gage]にとどまり、添付書類十解析の結果と概ね同等である。SA有効性評価の結果と比較すると、CCF有効性評価では多様化設備により原子炉トリップに至るため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最大値は低い。このように、本過渡変化とデジタル安全保護回路のソフトウェアCCFが重畠した場合でも判断基準を十分下回り、安全上の問題とはならないことを確認した。

主給水流量喪失事象にソフトウェアCCFの重畠を考慮した解析より、多様化設備が作動することで、SA有効性評価のATWSよりも評価結果が緩和され、判断基準に対する影響の程度が軽微であることが確認された。この結果より、主給水流量喪失事象以外の異常な過渡事象においても、多様化設備が作動することで、ATWSが発生する場合より事象進展は楽になり、判断基準に対する影響の程度は軽微であると判断できる。

表 4.4.1.1-1 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF の主要解析条件 (1)

(代表 3 ループプラント)

	添付書類十解析 (異常な過渡)	SA 有効性評価 (不確かさを考慮した ATWS)	CCF 対策有効性評価	条件差の根拠 (添付書類十解析との差)
解析コード	MARVEL	SPARKLE-2	同左	最適評価コードを使用。
評価項目	1 次系圧力 (加圧器水位) ^{※1}	1 次系圧力	1 次系圧力 燃料健全性 (燃料被覆管温度)	判断基準に応じた評価を実施。燃料健全性は燃料被覆管温度の最大値にて確認。
燃焼度時点	サイクル初期	同左	同左	
事故条件	すべての蒸気発生器への 給水が停止	同左	同左	
初期	原子炉出力 (定格値 + 定常誤差)	同左	同左	
冷却材 平均温度	304.5°C (定格温度 + 定常誤差)	同左	同左	
条件 件	原子炉圧力 (定格圧力一定常誤差) 実効遅延中性子割合	15.20MPa [gage] (定格圧力一定常誤差) 0.75 % (最大値)	15.62MPa [gage] (定格圧力 + 定常誤差) 同左	蒸気発生器水位低により原子炉トリップに至る結果であるため、原子炉圧力の観点でより厳しくなる正側の定常誤差を考慮。
即発中性子寿命	21 μ sec (最大値)	同左	同左	

※1 添付書類十解析としては原子炉圧力解析と加圧器水位解析があるが、CCF 対策有効性評価として同じ評価項目となる原子炉圧力解析の条件を記載

表 4.4.1.1-1 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF の主要解析条件 (2)

(代表 3 ループプラント)

	添付書類十解析 (異常な過度)	SA 有効性評価 (不確かさを考慮した ATWS)	CCF 対策有効性評価	条件差の根拠 (添付書類十解析との差)
減速材反応度 帰還効果	0pcm/°C	-13pcm/°C (初期)	同左	現実的条件として、高温全出力の初期状態を考慮。解析コードの不確かさ及び炉心のばらつきを考慮した保守的な値を設定。
ドップラ反応度 帰還効果	出力と反応度の関数	解析コードが直接計算 (基準とする炉心特性※4+20%)	同左 (基準とする) 平衡炉心, +20%	解析コードによる設定方法の差。解析コードの不確かさ及び炉心のばらつきを考慮した保守的な値を設定。
熱水路係数	—	—	F_Q 制限値 (初期)	燃料健全性評価の観点で、初期状態における熱水路係数を制限値に設定。
炉心崩壊熱	サイクル末期炉心の 保守的な値を設定※2	同左	同左	
单一故障	電動補助給水ポンプ 1 台故障※3	なし	同左	現実的条件として、單一故障は考慮しない。
外部電源	なし	あり	同左	現実的条件として、外部電源ありを想定。
原子炉トリップ信号	原子炉圧力高 (デジタル安全保護系)	—	原子炉圧力高、又は 蒸気発生器水位低 (多様化設備)	デジタル安全保護系は不作動。解析の結果、蒸気発生器水位低により原子炉トリップに至る。

※2 日本原子力学会の推奨値に基づく核分裂生成物の崩壊熱にアクチニドの崩壊熱を考慮した曲線 (MOX 炉心を考慮) (10)

※3 タービン動補助給水ポンプによる補助給水は解析では無視する

※4 ウラン燃料を装荷した平衡炉心を基本とし、MOX 燃料の装荷も考慮した炉心特性

表 4.4.1.1-2 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF の主要事象クロノロジ
(代表 3 ループプラント)

事象	添付書類十解析 (異常な過渡)	SA 有効性評価 (不確かさを考慮 した ATWS)	CCF 対策有効性評価
主給水流量喪失	0 秒	0 秒	0 秒
原子炉トリップ 限界値到達	約 29 秒 (原子炉圧力高)	—	約 30 秒 (多様化設備： 蒸気発生器水位低)
制御棒落下開始	約 31 秒	—	約 42 秒
主蒸気隔離	—	約 47 秒 (ATWS 緩和設備)	約 42 秒 (多様化設備)
補助給水開始	約 91 秒	約 90 秒 (ATWS 緩和設備)	約 90 秒 (多様化設備)

表 4.4.1.1-3 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF の主要解析結果
(代表 3 ループプラント)

パラメータ	添付書類十解析 (異常な過渡)	SA 有効性評価 (不確かさを考慮 した ATWS)	CCF 対策有効性評価
原子炉冷却材圧力バウ ンダリにかかる圧力 (判断基準)	約 17.9 MPa[gage] (\leq 18.88MPa[gage])	約 19.0 MPa[gage] (\leq 20.59MPa[gage])	約 17.8 MPa[gage] 同左
燃料被覆管温度最大 (判断基準)	— —	— —	約 394°C (\leq 1200°C)

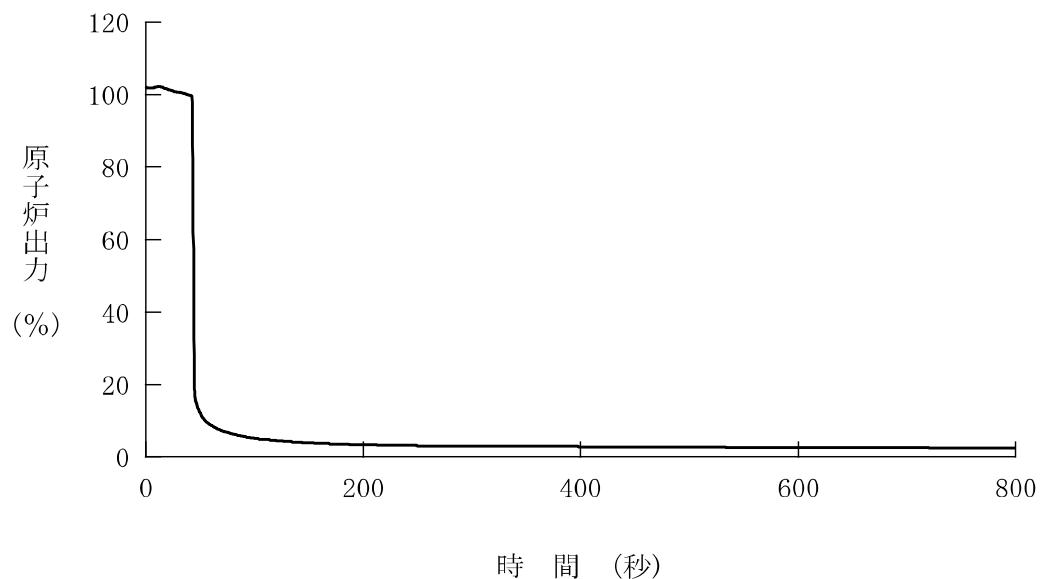


図 4.4.1.1-1 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF

(代表 3 ループプラント、原子炉出力)

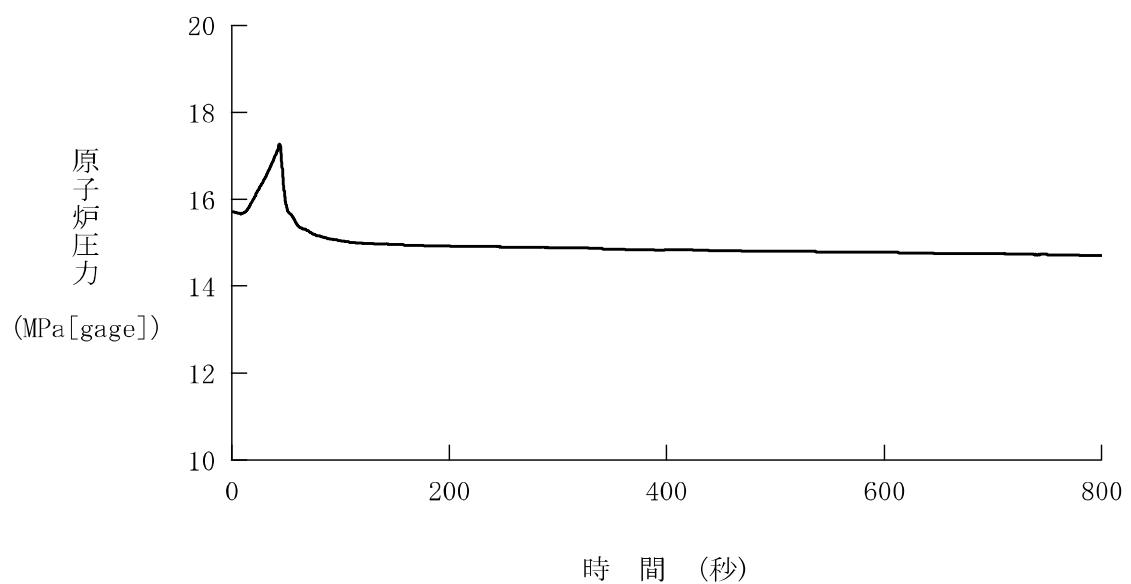


図 4.4.1.1-2 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF

(代表 3 ループプラント、原子炉圧力)

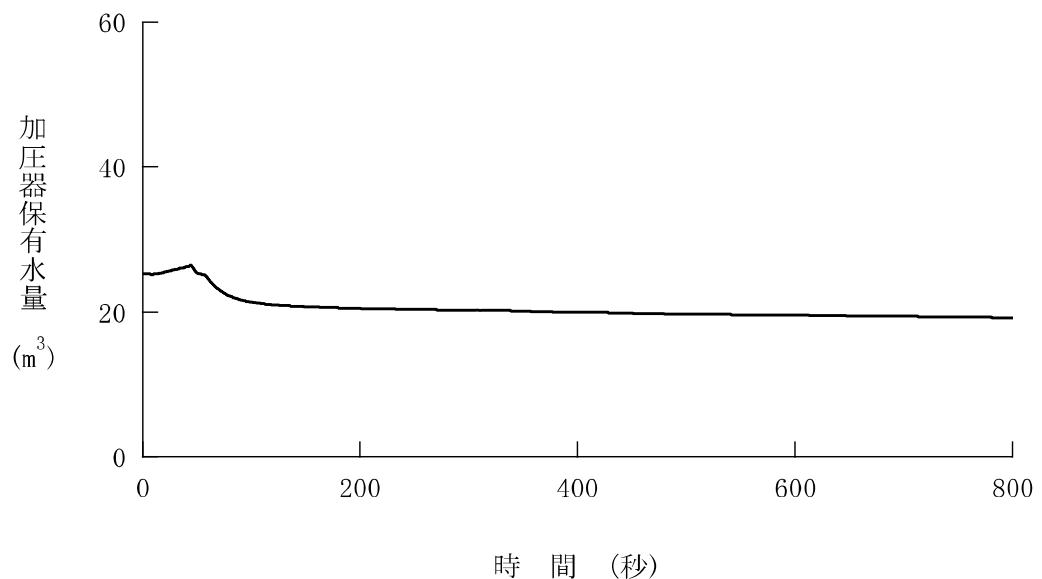


図 4.4.1.1-3 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF
(代表 3 ループプラント、加圧器保有水量)

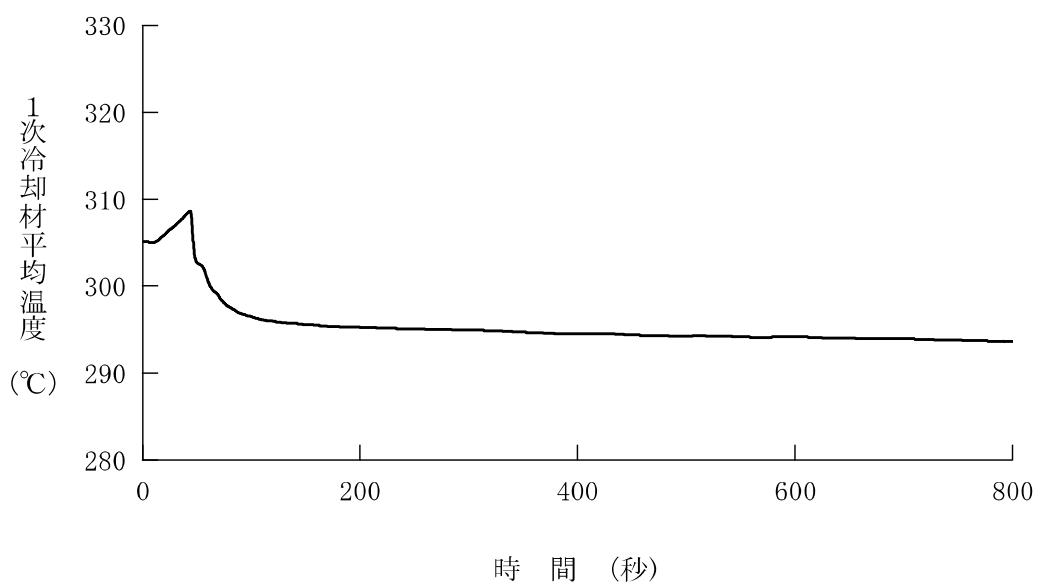


図 4.4.1.1-4 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF
(代表 3 ループプラント、1 次冷却材平均温度)

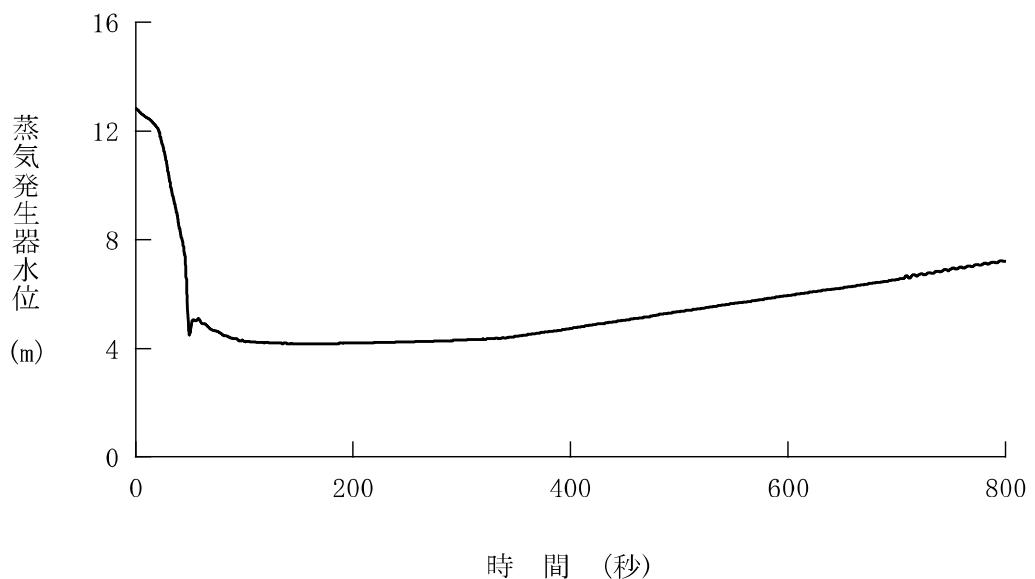


図 4.4.1.1-5 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF

(代表 3 ループプラント、蒸気発生器水位)

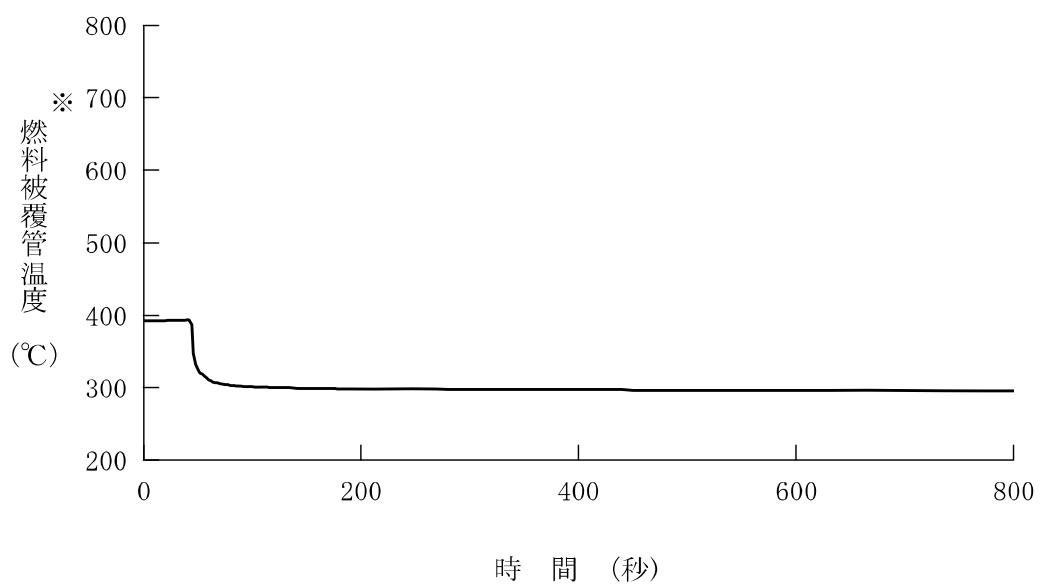


図 4.4.1.1-6 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF

(代表 3 ループプラント、燃料被覆管温度)

4.4.1.2 代表4ループプラント

(1) 解析条件

本解析の解析条件は事象進展が厳しくなるように選定している。主要解析条件を表 4.4.1.2-1 に示す。評価項目及び解析コードが異なるものの、ソフトウェア CCF を考慮しない場合の解析等との対比として、添付書類十解析での条件、及び、重大事故等対策有効性評価（SA 有効性評価）の原子炉停止機能喪失（ATWS）において不確さを考慮した場合での条件と比較する形で示している。

評価項目としてはいずれも 1 次系圧力に着目するものの、CCF 対策有効性評価では燃料健全性の確認も行うことから、熱水路係数を制限値に設定するようにしている。

解析コードの違いによる解析条件への影響としては、各種反応度帰還効果に表れる。いずれの場合でも、対象事象に応じた各種反応度帰還効果を評価し、解析コードの不確さと取替炉心毎のばらつきを考慮して条件設定を行っているが、設計基準事故の添付書類十解析で用いている MARVEL コードでは、炉心 1 点炉近似モデルによる中性子動特性計算のため、反応度係数もしくは反応度欠損を入力することで各種反応度帰還効果が評価されるのに対し、CCF 対策有効性評価に用いた SPARKLE-2 コードでは、時間依存の 2 群拡散方程式モデルによる中性子動特性計算のため、各種反応度帰還効果は核定数（断面積）変化により評価される。

そのほか、原子炉圧力の初期条件の誤差の取り方の違いについては、原子炉トリップ信号の違いにより生じたもので、いずれも 1 次系圧力が厳しくなる方向の設定となっている。

(2) 解析結果

主要な事象クロノロジを表 4.4.1.2-2 に、主要な解析結果を表 4.4.1.2-3 に示す。

また、主要なパラメータの事象進展中の推移を図 4.4.1.2-1 から図 4.4.1.2-6 に示す。これら事故経過の概要を以下に述べる。

主給水停止に伴う蒸気発生器 2 次側保有水量の減少により 1 次系除熱が悪化し、1 次冷却材温度及び 1 次冷却材圧力が上昇する。1 次冷却材温度の上昇は減速材反応度帰還効果による負の反応度添加をもたらし原子炉出力を低下させる。原子炉は過渡変化発生の約 32 秒後に多様化設備による「蒸気発生器水位低」信号のトリップ

限界値に達し、約 44 秒後に制御棒クラスタが落下を開始することにより自動停止する。また、多様化設備により主蒸気が隔離されるとともに、補助給水ポンプが自動起動され、蒸気発生器の水位の低下が抑えられ、徐々に水位は回復する。

これら事象進展の間、炉心冷却の状態としては悪化する方向ではあるものの、減速材反応度帰還効果による原子炉出力低下によって、燃料被覆管温度の最大値は約 397°C にとどまる。また、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最大値は約 18.1 MPa [gage] にとどまり、添付書類十解析の結果と概ね同等である。SA 有効性評価の結果と比較すると、CCF 有効性評価では多様化設備により原子炉トリップに至るため、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最大値は低い。このように、本過渡変化とデジタル安全保護回路のソフトウェア CCF が重畠した場合でも判断基準を十分下回り、安全上の問題とはならないことを確認した。

主給水流量喪失事象にソフトウェア CCF の重畠を考慮した解析より、多様化設備が作動することで、SA 有効性評価の ATWS よりも評価結果が緩和され、判断基準に対する影響の程度が軽微であることが確認された。この結果より、主給水流量喪失事象以外の異常な過渡事象においても、多様化設備が作動することで、ATWS が発生する場合より事象進展は楽になり、判断基準に対する影響の程度は軽微であると判断できる。

表 4.4.1.2-1 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF の主要解析条件 (1)

(代表 4 ループプラント)

		添付書類十解析 (設計基準事故)	SA 有効性評価 (不確かさを考慮した ATWS)	CCF 対策有効性評価	条件差の根拠 (添付書類十解析との差)
解析コード	MARVEL	SPARKLE-2	同左	同左	最適評価コードを使用。
評価項目	1 次系圧力 (加圧器水位) ※1	1 次系圧力	1 次系圧力 燃料健全性 (燃料被覆管温度)	判斷基準に応じた評価を実施。燃料健全性は燃料被覆管温度の最大値にて確認。	
燃焼度時点	サイクル初期	同左	同左	同左	
事故条件	すべての蒸気発生器への 給水が停止	同左	同左	同左	
初期	原子炉出力 (定格値+定常誤差)	102%	同左	同左	
冷却材	309.3°C	同左	同左	同左	
平均温度	(定格温度+定常誤差)	同左	同左	同左	
条件	原子炉圧力 (定格圧力一定常誤差)	15.20MPa [gage] 15.62MPa [gage]	(定格圧力+定常誤差)	同左	蒸気発生器水位低により原子炉トリップに至る結果であるため、原子炉圧力の観点でより厳しくなる正側の定常誤差を考慮。
実効遅延中性子割合	0.75 % (最大値)	同左	同左	同左	
即発中性子寿命	20 μ sec (最大値)	同左	同左	同左	

※1 添付書類十解析としては原子炉圧力解析と加圧器水位解析があるが、CCF 対策有効性評価として同じ評価項目となる原子炉圧力解析の条件を記載

表 4.4.1.2-1 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF の主要解析条件 (2)

(代表 4 ループプラント)

	添付書類十解析 (設計基準事故)	SA 有効性評価 (不確かさを考慮した ATWS)	CCF 対策有効性評価	条件差の根拠 (添付書類十解析との差)
減速材反応度 帰還効果	0pcm/°C	-16pcm/°C (初期)	同左	現実的条件として、高温全出力の初期状態を考慮。解析コードの不確かさ及び炉心のばらつきを考慮した保守的な値を設定。
ドップラ反応度 帰還効果	出力と反応度の関数 (基準とする平衡炉心-20%)	解析コードが直接計算 (基準とする平衡炉心-20%)	同左	解析コードによる設定方法の差。解析コードの不確かさ及び炉心のばらつきを考慮した保守的な値を設定。
熱水路係数	—	—	F_Q 制限値 (初期)	燃料健全性評価の観点で、初期状態における熱水路係数を制限値に設定。
炉心崩壊熱	サイクル末期炉心の 保守的な値を設定※2	同左	同左	
単一故障	電動補助給水ポンプ 1 台故障※3	なし	同左	現実的条件として、单一故障は考慮しない。
外部電源	なし	あり	同左	現実的条件として、外部電源ありを想定。
原子炉トリップ信号	原子炉圧力高 (デジタル安全保護系)	—	原子炉圧力高、又は 蒸気発生器水位低 (多様化設備)	デジタル安全保護系は不作動。解析の結果、蒸気発生器水位低により原子炉トリップに至る。

※2 日本原子力学会の推奨値に基づく核分裂生成物の崩壊熱にアクチニドの崩壊熱を考慮した曲線(10)

※3 タービン動補助給水ポンプによる補助給水は解析では無視する

表 4.4.1.2-2 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF の主要事象クロノロジ

(代表 4 ループプラント)

事象	添付書類十解析 (設計基準事故)	SA 有効性評価 (不確かさを考慮 した ATWS)	CCF 対策有効性評価
主給水流量喪失	0 秒	0 秒	0 秒
原子炉トリップ 限界値到達	約 25 秒 (原子炉圧力高)	—	約 32 秒 (多様化設備： 蒸気発生器水位低)
制御棒落下開始	約 27 秒	—	約 44 秒
主蒸気隔離	—	約 48 秒 (ATWS 緩和設備)	約 44 秒 (多様化設備)
補助給水開始	約 87 秒	約 91 秒 (ATWS 緩和設備)	約 92 秒 (多様化設備)

表 4.4.1.2-3 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF の主要解析結果

(代表 4 ループプラント)

パラメータ	添付書類十解析 (設計基準事故)	SA 有効性評価 (不確かさを考慮 した ATWS)	CCF 対策有効性評価
原子炉冷却材圧力バウ ンダリにかかる圧力 (判断基準)	約 18.0 MPa[gage] (\leq 18.88MPa[gage])	約 19.4 MPa[gage] (\leq 20.59MPa[gage])	約 18.1 MPa[gage] 同左
燃料被覆管温度最大 (判断基準)	— —	— —	約 397°C (\leq 1200°C)

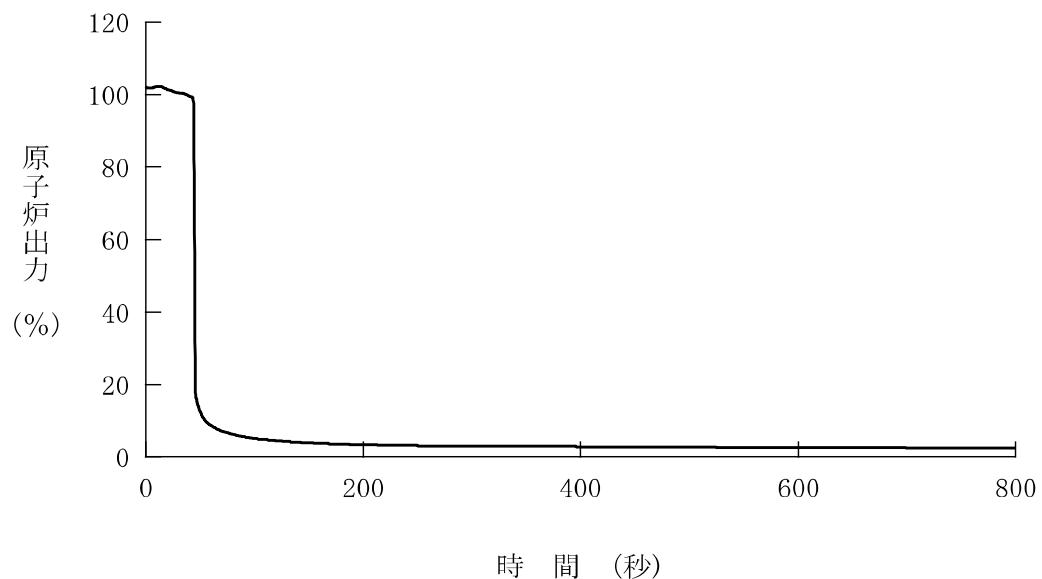


図 4.4.1.2-1 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF

(代表 4 ループプラント、原子炉出力)

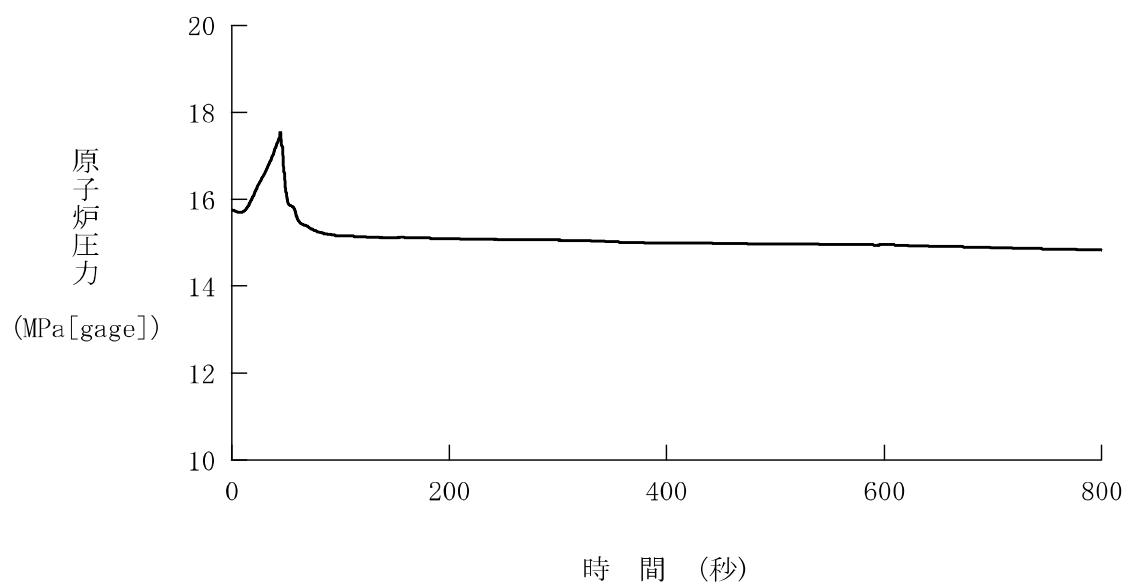


図 4.4.1.2-2 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF

(代表 4 ループプラント、原子炉圧力)

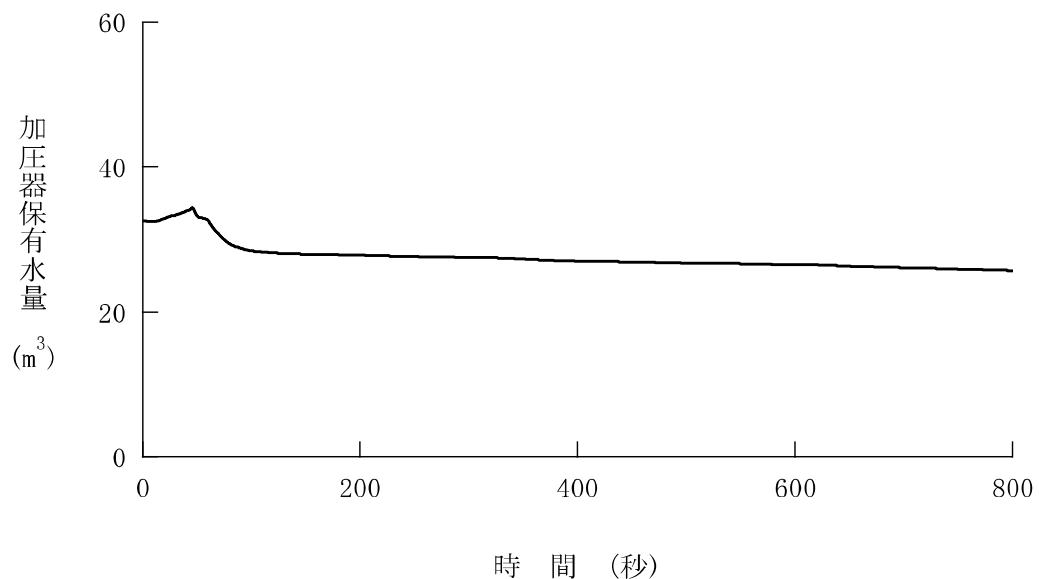


図 4.4.1.2-3 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF

(代表 4 ループプラント、加圧器保有水量)

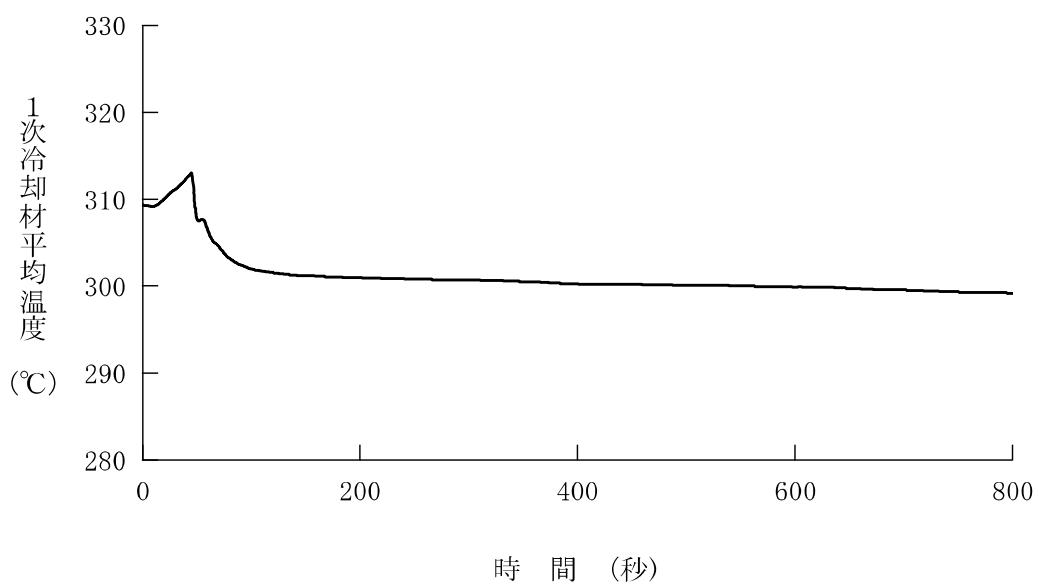


図 4.4.1.2-4 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF

(代表 4 ループプラント、1 次冷却材平均温度)


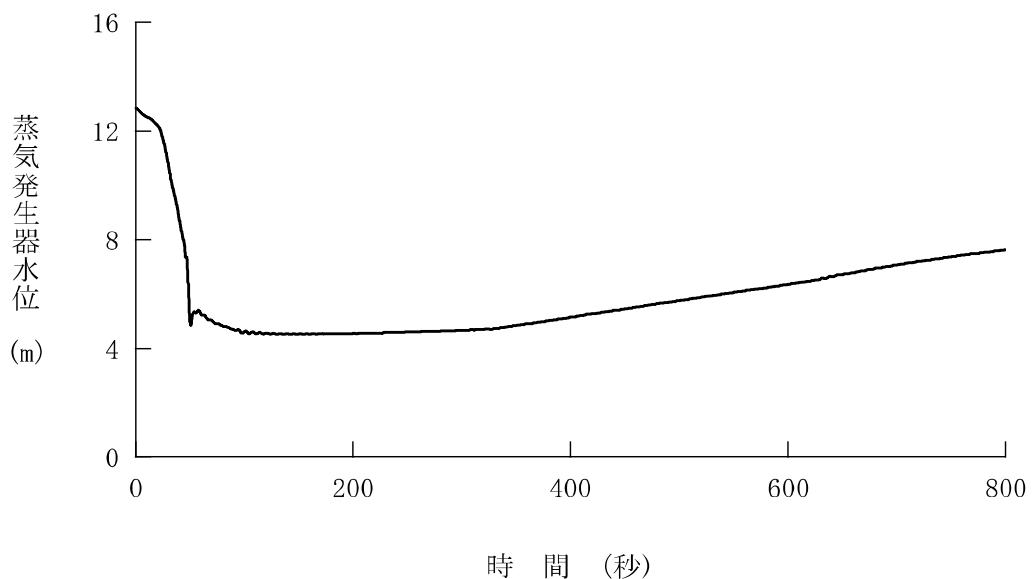


図 4.4.1.2-5 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF

(代表 4 ループプラント、蒸気発生器水位)

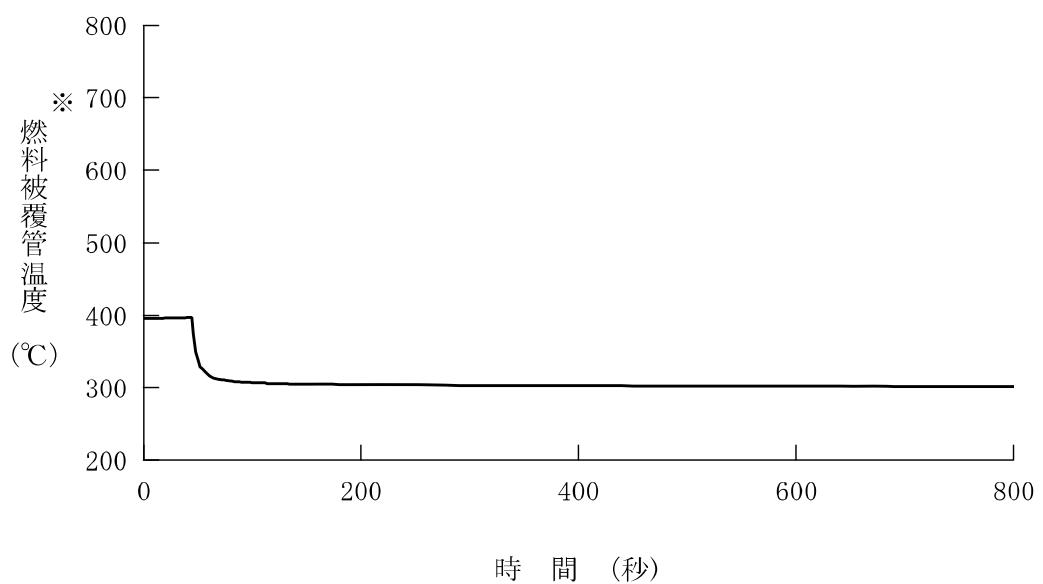

※ : 3 次元炉心計算によって得られるノード単位の燃料被覆管温度最高点の温度を表示

図 4.4.1.2-6 主給水流量喪失+ソフトウェア CCF

(代表 4 ループプラント、燃料被覆管温度)

4.5 設計基準事故

4.5.1 原子炉冷却材喪失(ECCS 性能評価)

4.5.1.1 過渡変化の原因及び説明

この事故は、原子炉の出力運転中に原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管あるいはこれに付随する機器等の破損等により、1次冷却材が系外に流出し、炉心の冷却能力が低下する事象を想定するものである。

この場合、1次冷却材の流出量が少ない場合には、充てんポンプによる1次冷却材の補給で、加圧器水位を維持しながら、通常の原子炉停止操作をとることができる。また、1次冷却材の流出量が充てんポンプの補給量を上回る場合には、原子炉保護設備により原子炉は自動停止し、ECCS の作動により、事故は炉心に過度の損傷を与えることなく終止できる。

本事故とデジタル安全保護回路のソフトウェア CCF が重畠した場合でも、現行措置及び追加措置の多様化設備により、設置変更許可申請書 添付書類十解析（設計基準事故）と同様の過渡応答になると考えられる。本事故の事象進展を図 4.5.1-1 に示す。

4.5.1.2 解析ケース

添付書類十（設計基準事故）記載のワーストケース（燃料被覆管温度が最も高い破断ケース）を対象に、ソフトウェア CCF 対策の有効性を評価する。解析ケースを表 4.5.1-1～表 4.5.1-2 に示す。

4.5.1.3 判断基準

4.1 節にて述べたとおり、設計基準事故に対して適用される、以下の判断基準を準用する。

炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できること。

具体的な判断基準として、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づいて、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」⁽⁹⁾が定める以下の基準を概ね満足することとする。

- (a) 燃料被覆管の最高温度が 1,200°C 以下であること。
- (b) 燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15% 以下であること。

4.5.1.4 解析条件

本事故については、以下に示す現行措置及び追加措置の多様化設備により、添付書類十解析（設計基準事故）と同様の過渡応答になると考えられる。このため、最適評価を適用する必要はないと判断されることから、添付書類十解析と同じ保守的評価条件を適用する。また、4.3 節の基本解析条件に基づく CCF 対策有効性評価の解析条件について、添付書類十解析との主な相違点を表 4.5.1-3 に示す。

<本事故で期待する多様化設備>

- ・現行措置：原子炉トリップ（原子炉圧力低）
- ・追加措置：高压／低压注入系（1 系列）の自動起動
 - （原子炉圧力異常低） [代表 3 ループプラント]
 - （原子炉圧力低） [代表 4 ループプラント]

表 4.5.1-1 ECCS 性能評価 解析ケース（大破断 LOCA）

	代表 3 ループプラント	代表 4 ループプラント
炉心	55GWd/t ウラン + MOX	55GWd/t ウラン
流出係数 (CD 値)	0.4	0.6
破断位置／体様	低温側配管／両端破断	低温側配管／スプリット破断
SG 伝熱管施栓率	10%	0%

表 4.5.1-2 ECCS 性能評価 解析ケース（小破断 LOCA）

	代表 3 ループプラント	代表 4 ループプラント
炉心	55GWd/t ウラン	55GWd/t ウラン
破断口径	約 25.4cm (10 インチ)	約 25.4cm (10 インチ)
破断位置／体様	低温側配管／スプリット破断	低温側配管／スプリット破断
SG 伝熱管施栓率	10%	0%

表 4.5.1-3 「ECCS 性能評価」添付書類十解析との主な相違点

項目	添付書類十解析 (設計基準事故)	CCF 対策有効性評価
単一故障	あり 大 LOCA : 低圧注入系 1 系列の不作動 小 LOCA : ディーゼル発電機 1 台の不作動	なし
外部電源	なし	あり
1 次冷却材ポンプ	外部電源喪失に伴い コーストダウン開始	手動停止 ^{*1、*2} (CCF 発生時は自動停止せず)
高压注入ポンプ 低压注入ポンプ	大 LOCA : 高圧 × 2/2 + 低压 × 1/2 小 LOCA : 高圧 × 1/2 + 低压 × 1/2 (残り 1 系列の手動起動は仮定せず)	高压 × 1/2 + 低压 × 1/2 (1 系列の自動作動 ^{*3})
CV スプレイポンプ	大 LOCA : 2/2 台	大 LOCA : 0/2 台 ^{*4}
	小 LOCA : —	小 LOCA : —
その他	—	多様化設備としての作動限界値、 作動遅れ時間を反映


*1：設計基準事故（外部電源あり）の場合、原子炉トリップ信号と非常用炉心冷却設備作動信号の一一致により 1 次冷却材ポンプはコーストダウンを開始するが、ソフトウェアCCF発生時には同ロジックが機能せず自動停止しないため、手動による停止となる。

*2：各LOCA解析における 1 次冷却材ポンプの取り扱いは以下とする。

- ・大LOCA : ブローダウン期間/運転継続を仮定、リフィル・再冠水期間/軸固着を仮定
- ・小 LOCA : 事象発生を検知後、運転手順に基づく所定の操作所要時間（20 分）で手動停止（コーストダウン開始）

*3：CCF対策の追加措置。「原子炉圧力（異常）低」により、1系列の高压／低压注入系が自動作動。

*4：設計基準事故時には、「原子炉格納容器圧力異常高」の原子炉格納容器スプレイ作動信号により自動作動するが、ソフトウェアCCF発生時には作動信号が発信されないため自動作動しない。（事象発生を検知後、運転手順に基づく所定の操作所要時間（30分）で手動起動させる。ただし、解析期間内には作動しないため仮定しない。）

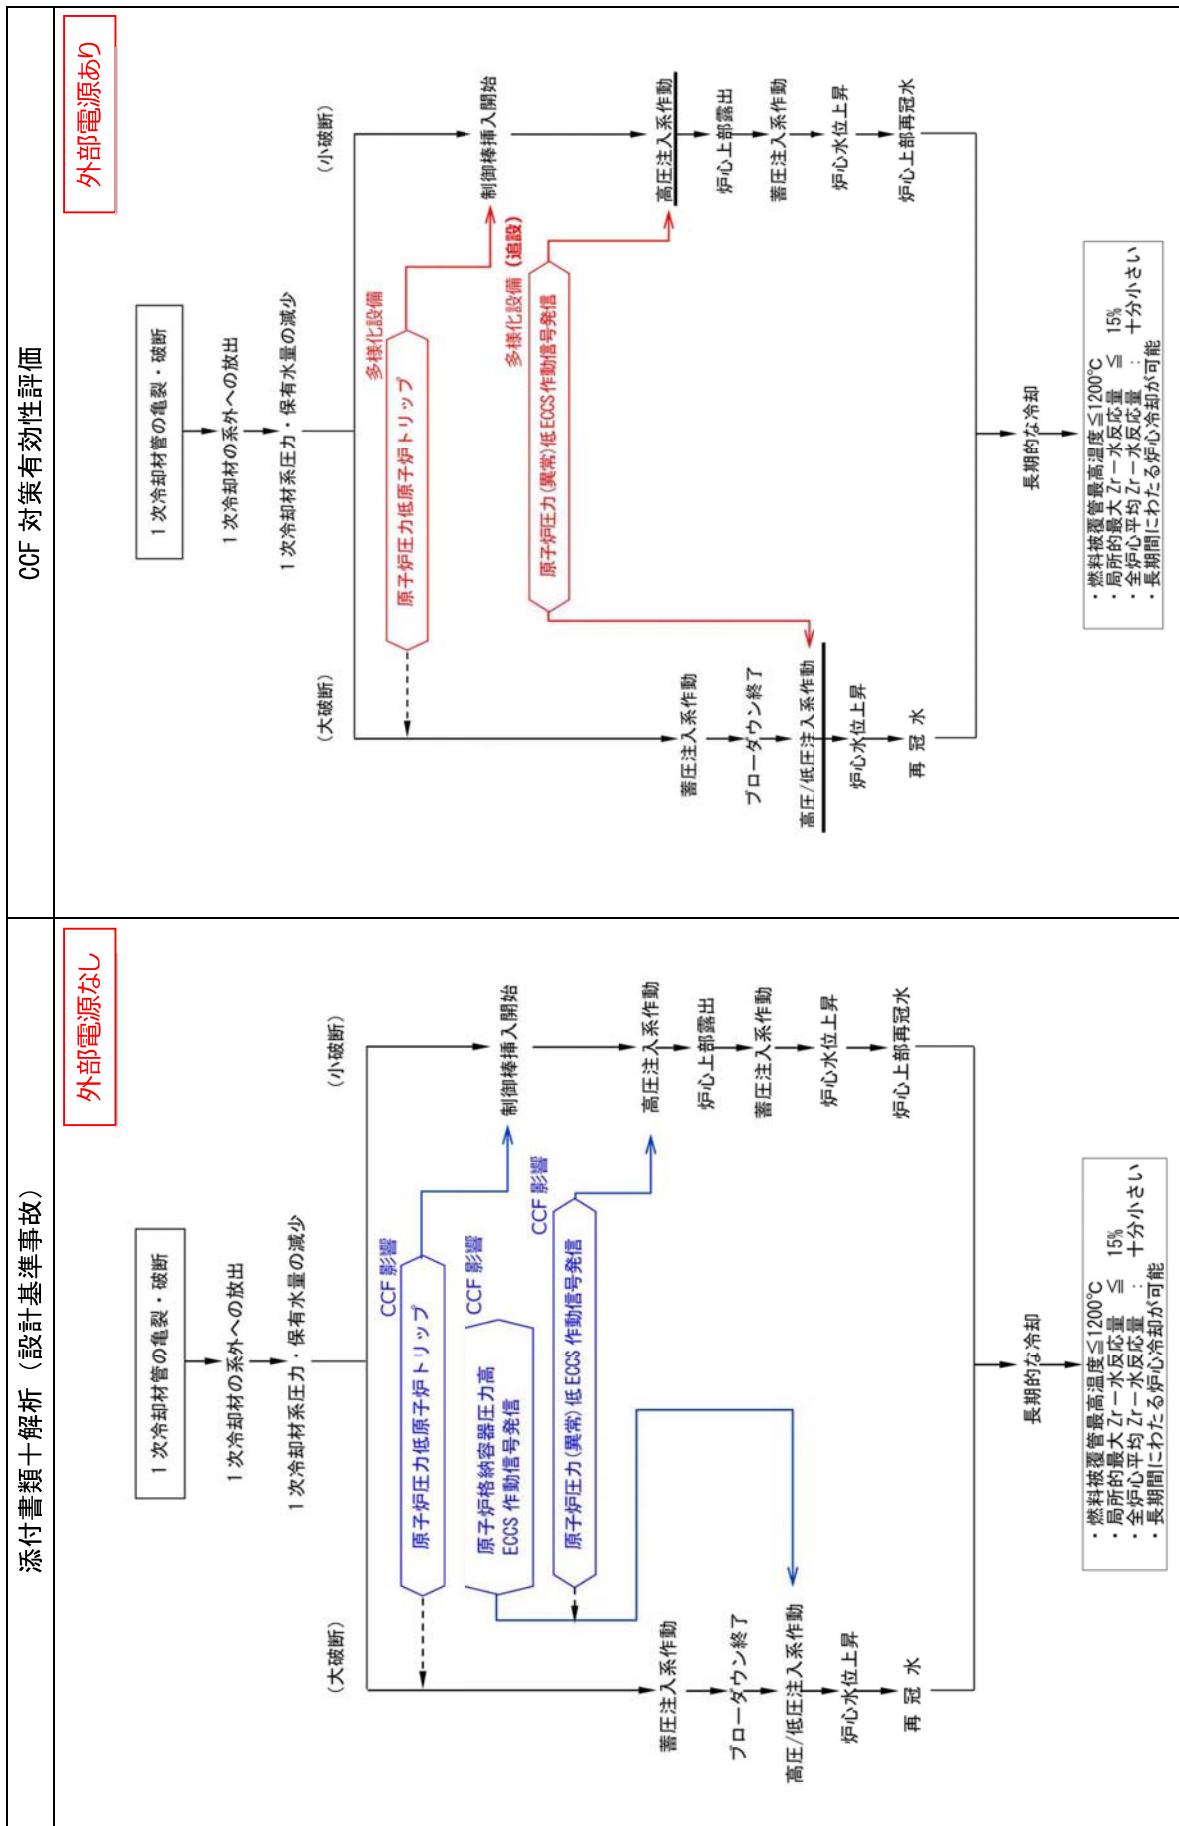

・燃料被覆管最高温度 $\leq 1200^{\circ}\text{C}$
 ・局所的最大 Zr-水反応量 $\leq 15\%$
 ・全炉心平均 Zr-水反応量 $\leq 15\%$
 ・十分小さい
 ・長期間にわたる炉心冷却が可能

図 4.5.1-1 「原子炉冷却材喪失」の事象過程

4.5.1.5 代表3ループプラント

(1) 大破断 LOCA

a. 主要解析条件

本解析の主要解析条件を以下に示す。なお、添付書類十解析（以下、「基本ケース」と称す。）からの変更点に下線を引いて示す。

炉心熱出力	: $2,652 \times 1.02$ MWT
熱流束熱水路係数 (F_q) (制限値)	: 2.32
炉心崩壊熱	: 日本原子力学会推奨の崩壊熱曲線 ⁽¹⁰⁾
1次冷却材圧力	: $15.41 + 0.21$ MPa [gage]
蒸気発生器伝熱管施栓率	: 10%
1次冷却材低温側温度	: $283.6 + 2.2$ °C
1次冷却材高温側温度	: $321.7 + 2.2$ °C
原子炉容器頂部温度	: $321.7 + 2.2$ °C
破断箇所及び破断体様	: 低温側配管の両端破断

E C C S

E C C S 作動信号	: 「原子炉圧力異常低」信号 (多様化設備)
高圧注入ポンプの作動台数	: <u>1台</u>
余熱除去ポンプの作動台数	: 1台
高圧/余熱除去ポンプの作動遅れ	: <u>20秒</u> *
蓄圧タンクの作動基数	: 2基

原子炉格納容器スプレイ設備

格納容器スプレイポンプの作動台数 : 0台

その他の解析条件については、添付 1-1（代表3ループプラント）に示す。

* 基本ケースの作動遅れ : 32秒

b. 主要解析結果

主要な解析結果を基本ケースと比較して表 4.5.1-4 に、主要なパラメータの過渡変化を図 4.5.1-2～図 4.5.1-7 に示す。また、事故経過の概要を以下に述べる。

低温側配管の両端破断が生じ、1 次冷却材が破断口から流出すると、炉心部の圧力は急速に低下する。ボイドの発生により炉心の核分裂反応は停止するため、燃料の核分裂による発熱はなくなるが、その後も燃料ペレットの蓄積エネルギーの放出及び崩壊熱の発生は続く。

一方、それまで原子炉内を流れていた 1 次冷却材は、その大部分がブローダウン期間中に破断口から原子炉格納容器内に放出されるが、その間に炉心を通る 1 次冷却材により炉心の冷却が維持される。

破断発生直後は、炉心の 1 次冷却材の流れが一時停滞するため、燃料被覆管温度はいったん上昇するが、破断口からの放出が進み炉心部の流れが回復すると、燃料被覆管温度は低下していく。

しかし、さらに 1 次冷却材の放出が進行すると、しだいに炉心部を通る 1 次冷却材も少なくなるので、燃料被覆管温度は再び上昇する。

ブローダウンが終了すると、蓄圧タンクからの注入水が下部プレナムにたまり始める。破断発生の約 4 秒後に多様化設備の「原子炉圧力異常低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に達し、約 24 秒後から高圧注入系及び低圧注入系からの注入も開始され、破断発生の約 39 秒後に原子炉水位が燃料の下端に達する。ブローダウン終了からこの時までのリフィル期間は、炉心は燃料棒相互間の熱ふく射のみしか考慮していないため、燃料被覆管温度は燃料ペレット温度近くまで上昇する。再冠水開始後は炉心で発生する蒸気及び蒸気に巻き込まれた水滴の混合流により炉心の冷却が行われる。ECCS からの注水により炉心水位が上昇し、冷却も順調に行われる所以、燃料被覆管温度は破断発生の約 105 秒後にはピークに達し、その後低下する。

このようにして、表 4.5.1-4 に示すように PCT は約 903°C にとどまり、ジルコニア水反応量も最大となる部分で約 0.9% となり、想定事象にデジタル安全保護回路のソフトウェア CCF が重畠した場合でも基本ケースの結果及び判断基準を十分下回ることから、安全上の問題とはならないことを確認した。

表 4.5.1-4 「ECCS 性能評価」CCF 対策有効性評価結果（大破断）

(低温側配管両端破断 流出係数:0.4／蒸気発生器伝熱管施栓率 10%)

項目	基本ケース	CCF 対策有効性評価
燃料被覆管最高温度 (°C) (判断基準)	約 1,039 (\leq 1,200)	約 903 同左
燃料被覆管最高温度位置 (炉心下端から)	約 2.13	約 2.13
燃料被覆管最高温度発生時刻 (秒)	約 105	約 105
局所的最大ジルコニウム水反応量 (%) (判断基準)	約 4.0 (\leq 15)	約 0.9 同左
局所的最大ジルコニウム水反応発生位置 (m) (炉心下端から)	約 1.83	約 2.59
高温燃料棒のバースト時刻 (秒)	約 37	バーストせず
高温燃料棒のバースト位置 (炉心下端から)	約 1.83	バーストせず
蓄圧注入開始時刻 (秒)	約 16	約 16
ブローダウン終了時刻 (秒)	約 31	約 29
安全注入開始時刻 (秒)	約 33	約 24
炉心再冠水開始時刻 (秒)	約 41	約 39
蓄圧注入終了時刻 (秒)	約 48	約 47

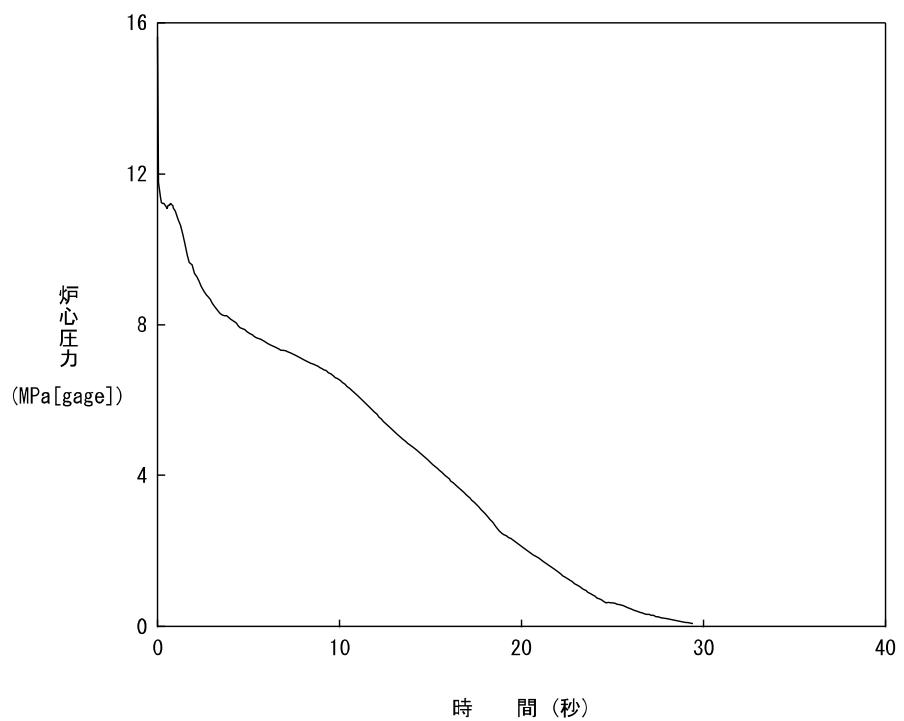


図4.5.1-2 炉心圧力 (低温側配管両端破断 CD=0.4)

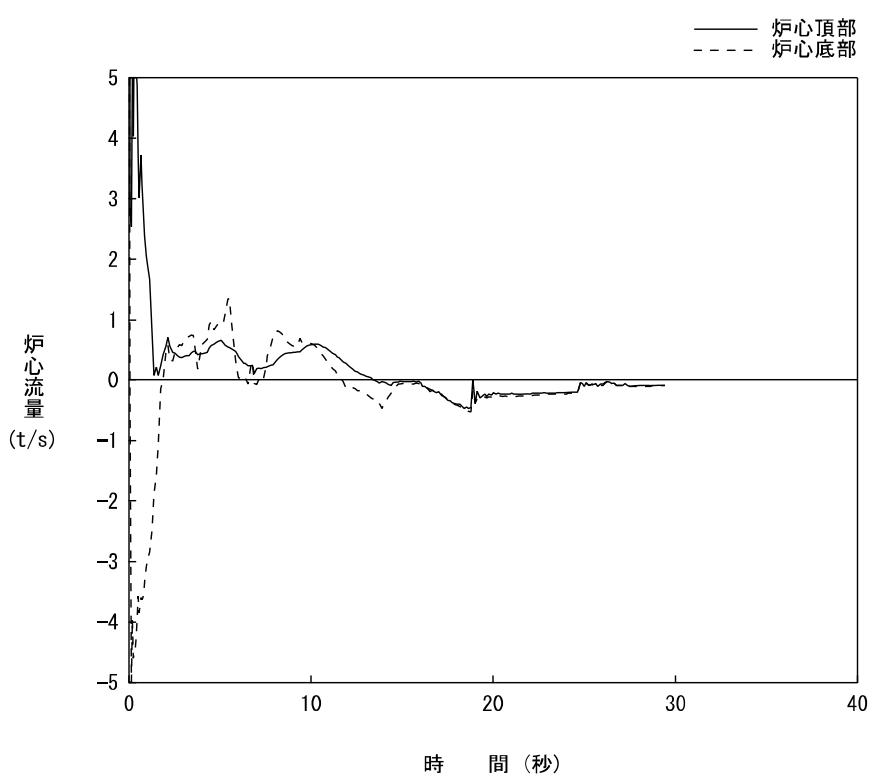


図4.5.1-3 炉心流量 (低温側配管両端破断 CD=0.4)

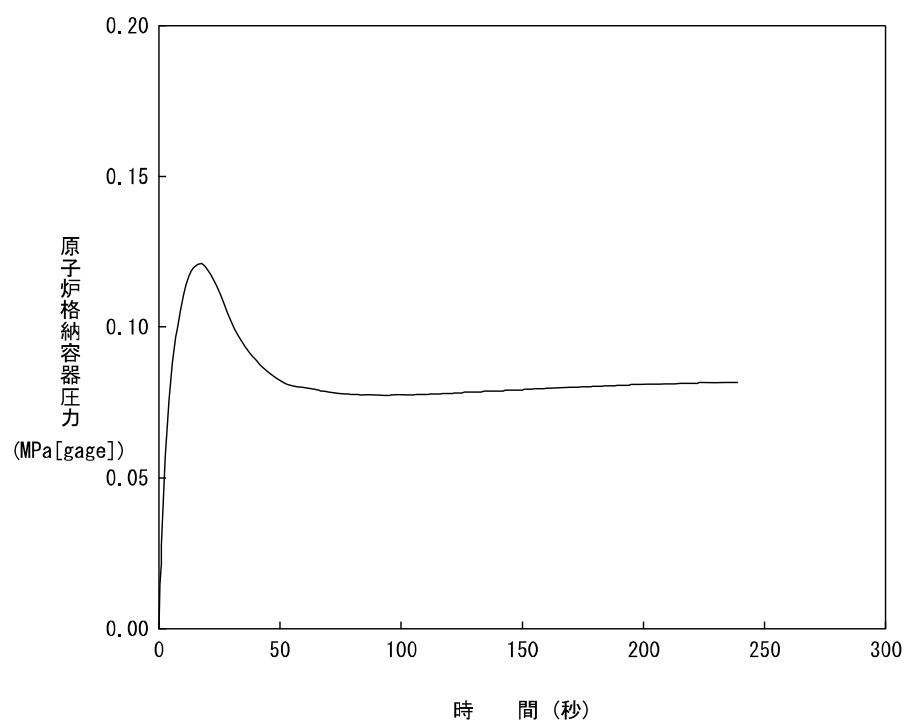


図4.5.1-4 原子炉格納容器圧力 (低温側配管両端破断 CD=0.4)

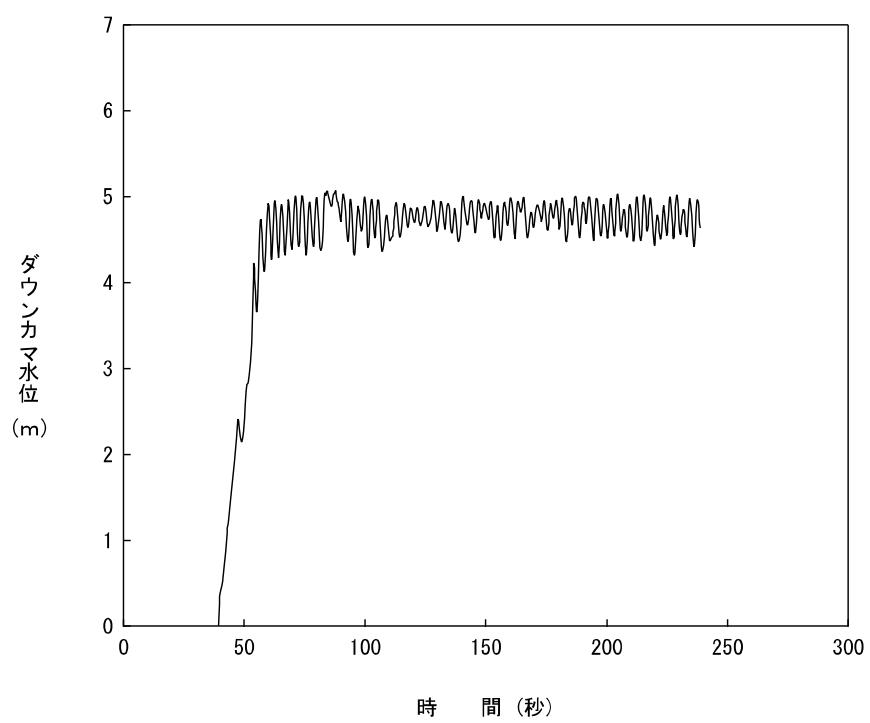


図4.5.1-5 ダウンカマ水位 (低温側配管両端破断 CD=0.4)

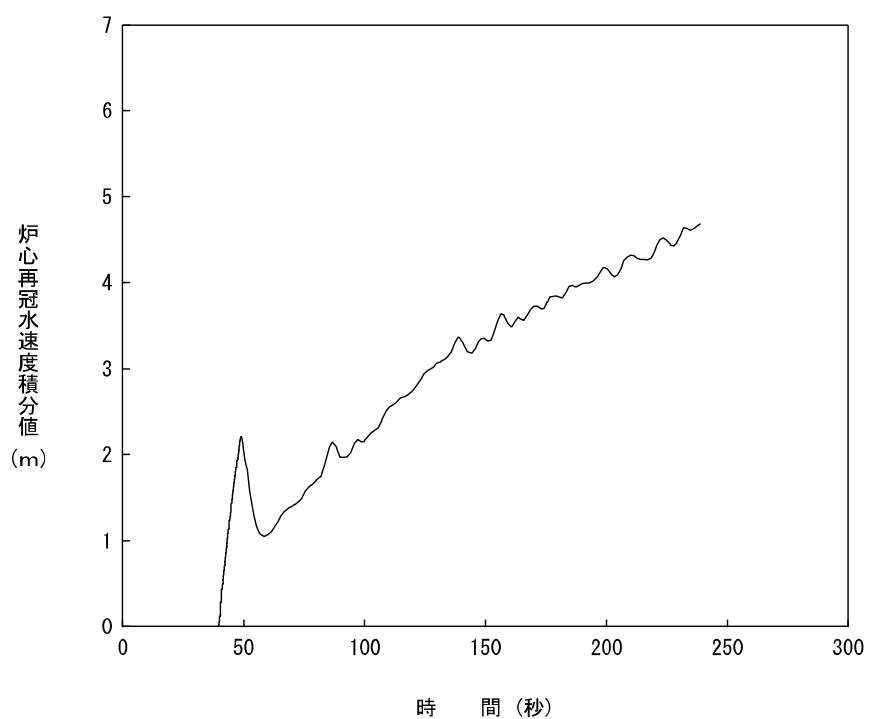


図4.5.1-6 炉心再冠水速度積分値 (低温側配管両端破断 CD=0.4)

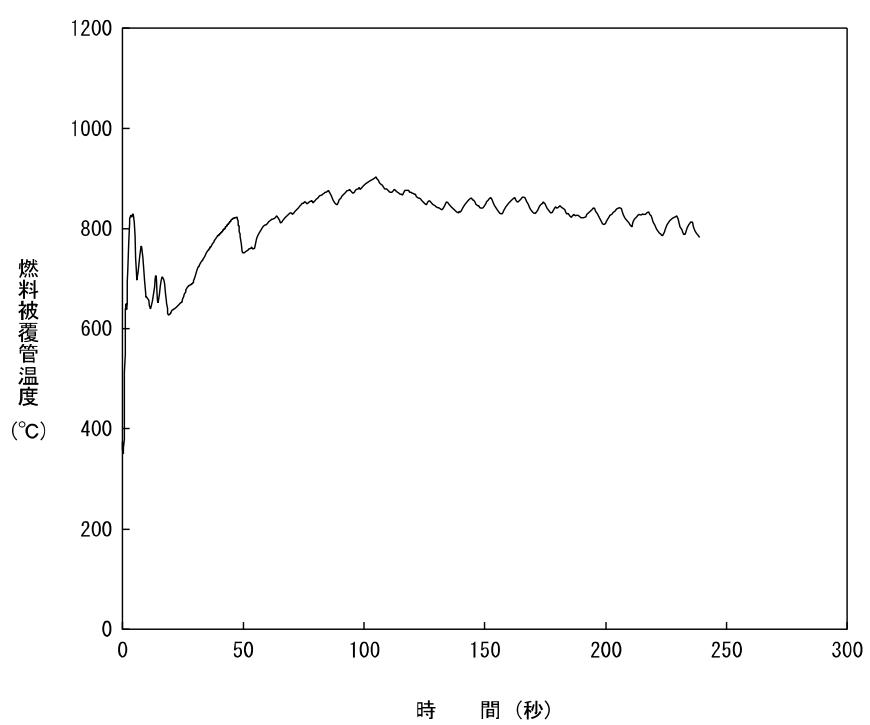


図4.5.1-7 燃料被覆管温度 (低温側配管両端破断 CD=0.4)

(2) 小破断 LOCA

a. 主要解析条件

本解析の主要解析条件を以下に示す。なお、添付書類十解析（以下、「基本ケース」と称す。）からの変更点に下線を引いて示す。

炉心熱出力	: $2,652 \times 1.02 \text{ MWe}$
熱流束熱水路係数 (F_0) (制限値)	: 2.32
炉心崩壊熱	: 日本原子力学会推奨の崩壊熱曲線 ⁽¹⁰⁾
1次冷却材圧力	: $15.41 + 0.21 \text{ MPa} [\text{gage}]$
蒸気発生器伝熱管施栓率	: 10%
1次冷却材低温側温度	: $283.6 + 2.2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
1次冷却材高温側温度	: $321.7 + 2.2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
原子炉容器頂部温度	: $321.7 + 2.2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
破断箇所及び破断体様	: 低温側配管のスプリット破断
ECCS	
ECCS作動信号	: 「原子炉圧力異常低」信号 <u>(多様化設備)</u>
高圧注入ポンプの作動台数	: 1台
余熱除去ポンプの作動台数	: 1台
高圧/余熱除去ポンプの作動遅れ	: <u>20秒</u> [*]
蓄圧タンクの作動基数	: 2基

その他の解析条件については、添付 1-1（代表 3 ループプラント）に示す。

* 基本ケースの作動遅れ : 25 秒

b. 主要解析結果

主要な解析結果を基本ケースと比較して表 4.5.1-5 に、主要なパラメータの過渡変化を図 4.5.1-8～図 4.5.1-13 に示す。また、事故経過の概要を以下に述べる。

事故発生後、1 次冷却材の流出に伴い炉心部の圧力は急激に低下し、約 5 秒後に多様化設備の「原子炉圧力低」信号の原子炉トリップ限界値に達し、約 17 秒後に制御棒クラスタが落下を開始することにより、原子炉は自動停止する。また、約 7 秒後に多様化設備の「原子炉圧力異常低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に達し、約 27 秒後に高圧注入系からの注入が始まる。

炉心は約 509 秒後に露出し始め、燃料被覆管温度は上昇するが、その後、高圧注入系及び低圧注入系からの注入により炉心水位が再び上昇することにより、燃料被覆管温度は破断発生の約 645 秒後にはピークに達し、その後低下する。

このようにして、表 4.5.1-5 に示すように PCT は約 567°C にとどまり、ジルコニア水反応量も最大となる部分で約 0.1% となり、想定事象にデジタル安全保護回路のソフトウェア CCF が重畠した場合でも基本ケースの結果及び判断基準を十分下回ることから、安全上の問題とはならないことを確認した。

表 4.5.1-5 「ECCS 性能評価」CCF 対策有効性評価結果（小破断）
 (低温側配管スプリット破断 破断口径約 25.4cm／蒸気発生器伝熱管施栓率 10%)

項目	基本ケース	CCF 対策有効性評価
燃料被覆管最高温度 (°C) (判断基準)	約 701 (≤ 1,200)	約 567 同左
燃料被覆管最高温度位置 (炉心下端から) (m)	約 3.66	約 3.66
燃料被覆管最高温度発生時刻 (秒)	約 175	約 645
局所的最大ジルコニウム水反応量 (%) (判断基準)	約 0.1 (≤ 15)	約 0.1 同左
原子炉圧力低トリップ限界値到達時刻 (秒)	約 4.6	約 5.0
制御棒クラスタ落下開始時刻 (秒)	約 6.6	約 17
1 次冷却材ポンプコーストダウン開始 (秒)	約 4.6	約 1209
安全注入開始時刻 (秒)	約 32	約 27
炉心上部露出開始時刻 (秒)	約 49	約 509
蓄圧注入開始時刻 (秒)	約 87	約 112
炉心上部再冠水時刻 (秒)	約 176	約 646

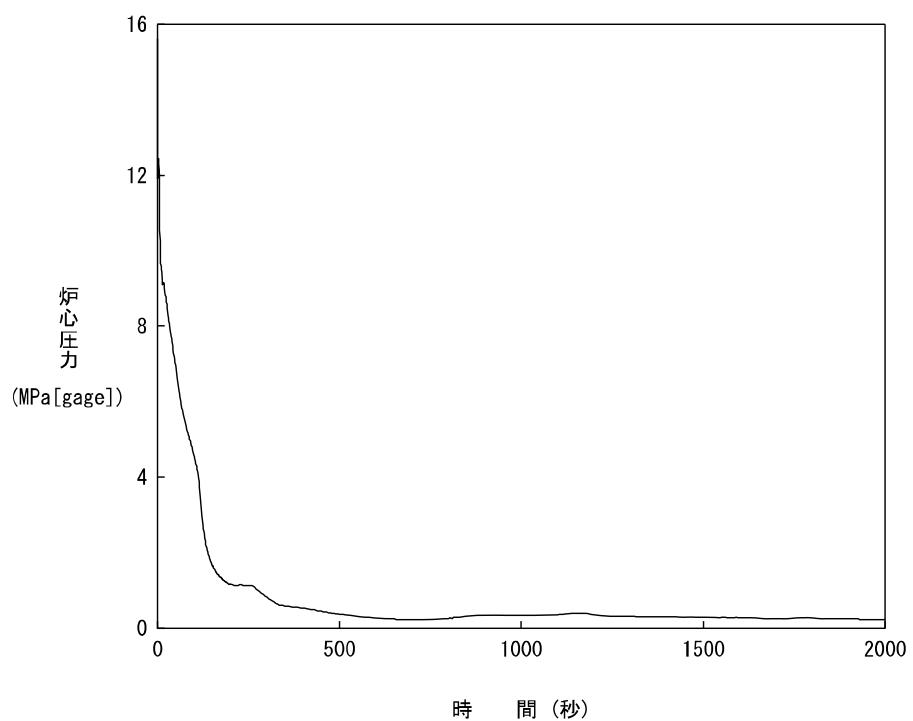


図4.5.1-8 炉心圧力 (低温側配管破断 破断口径約25.4cm)

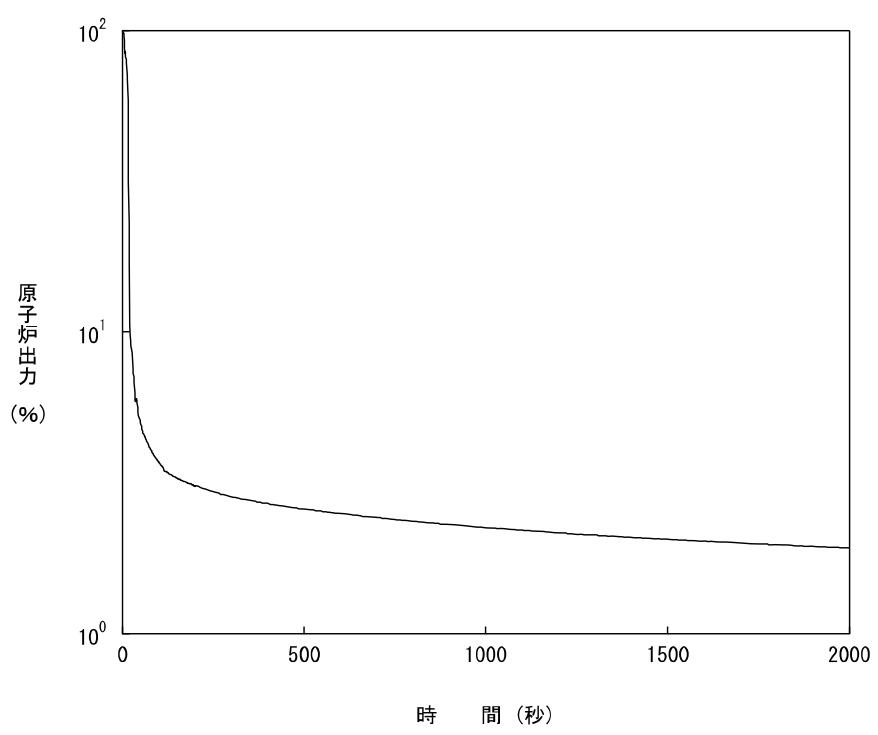


図4.5.1-9 原子炉出力 (低温側配管破断 破断口径約25.4cm)

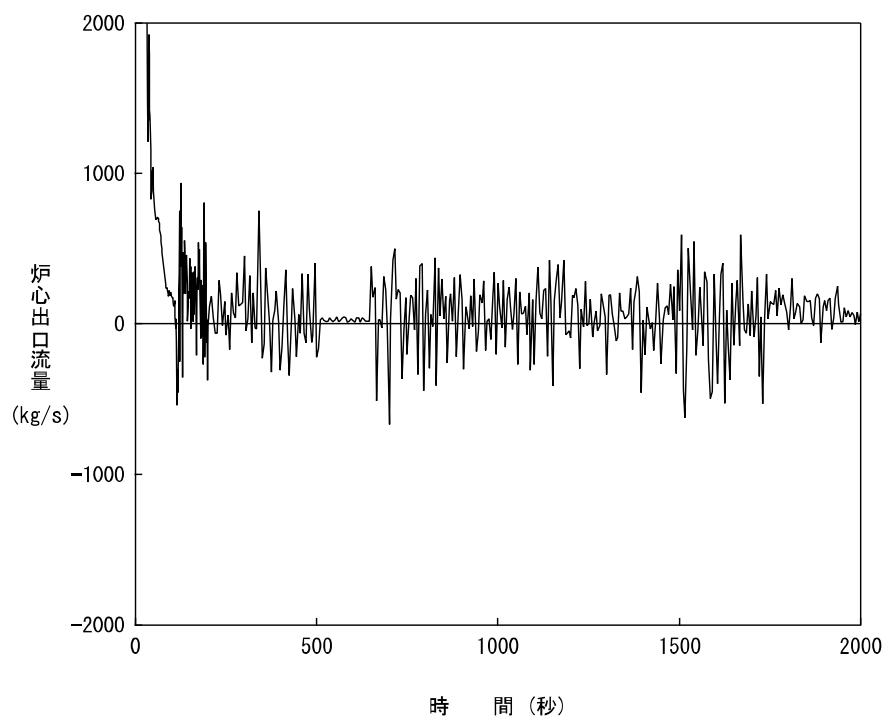


図4.5.1-10 炉心出口流量（低温側配管破断 破断口径約25.4cm）

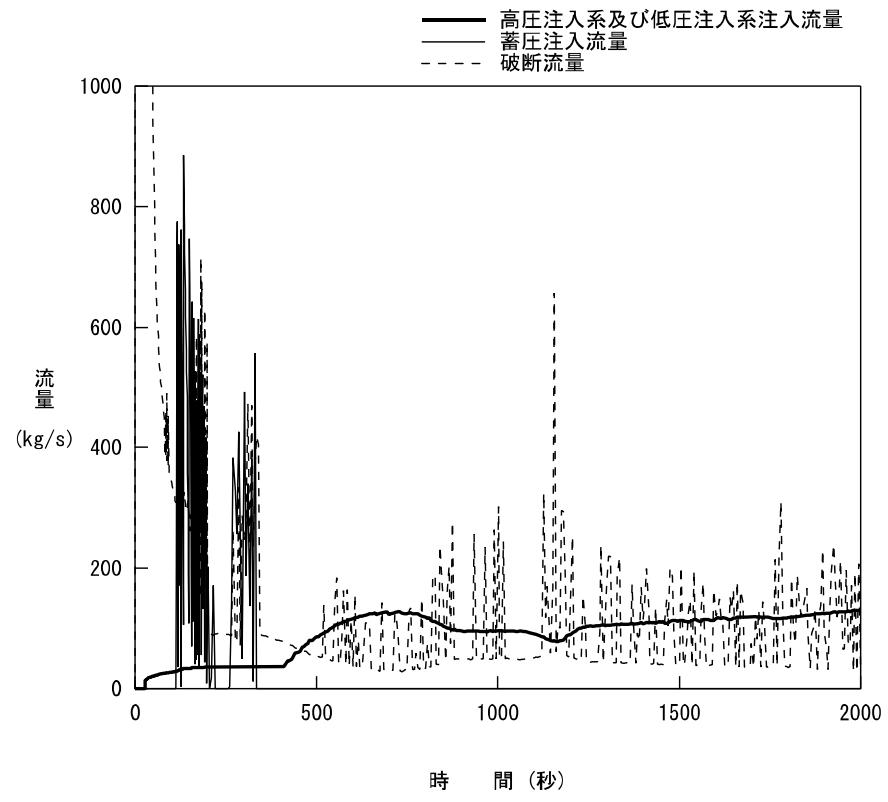


図4.5.1-11 ECCS注入流量および破断流量（低温側配管破断 破断口径約25.4cm）

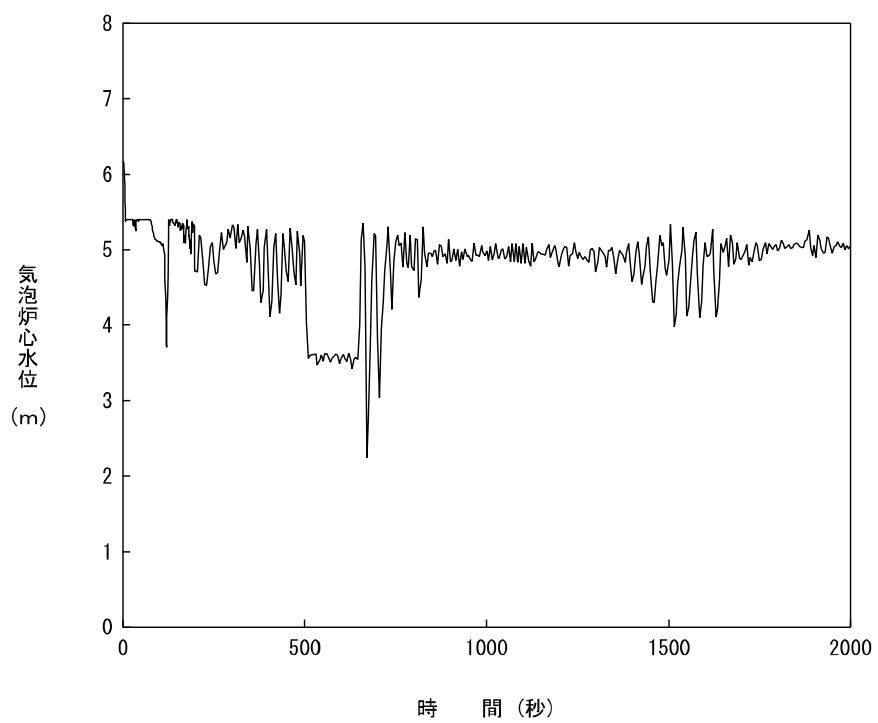


図4.5.1-12 気泡炉心水位 (低温側配管破断 破断口径約25.4cm)

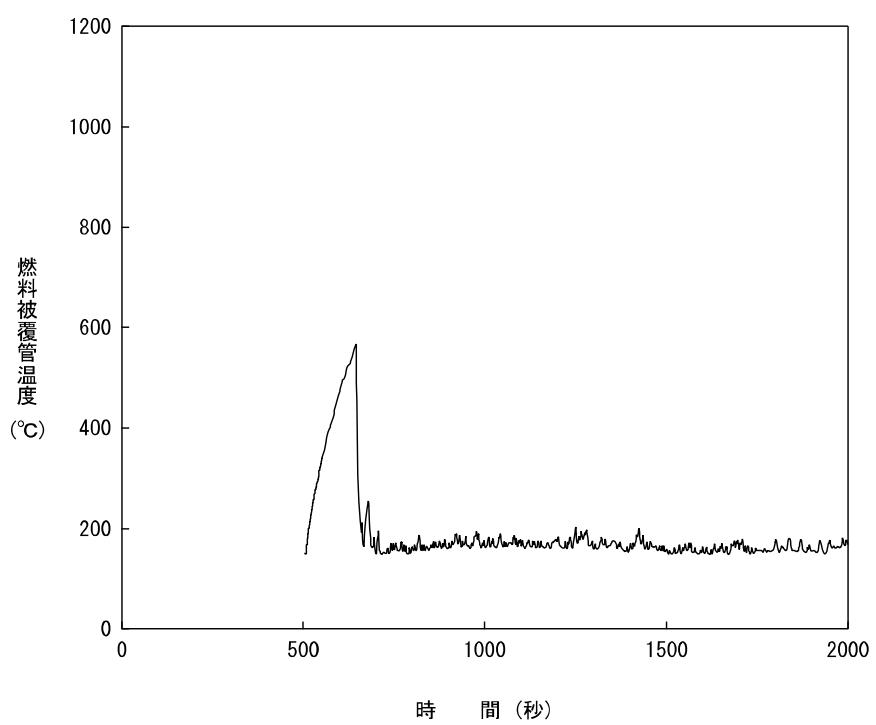


図4.5.1-13 燃料被覆管温度 (低温側配管破断 破断口径約25.4cm)

4.5.1.6 代表4ループプラント

(1) 大破断 LOCA

a. 主要解析条件

本解析の主要解析条件を以下に示す。なお、添付書類十解析（以下、「基本ケース」と称す。）からの変更点に下線を引いて示す。

炉心熱出力	: $3,411 \times 1.02$ MWT
熱流束熱水路係数 (F_q) (制限値)	: 2.32
炉心崩壊熱	: 日本原子力学会推奨の崩壊熱曲線 ⁽¹⁰⁾
1次冷却材圧力	: $15.41 + 0.21$ MPa [gage]
蒸気発生器伝熱管施栓率	: 0%
1次冷却材低温側温度	: $289.2 + 2.2$ °C
1次冷却材高温側温度	: $325.5 + 2.2$ °C
原子炉容器頂部温度	: $325.5 + 2.2$ °C
破断箇所及び破断体様	: 低温側配管のスプリット破断

E C C S

E C C S 作動信号	: 「原子炉圧力低」信号 (多様化設備)
高圧注入ポンプの作動台数	: <u>1台</u>
余熱除去ポンプの作動台数	: 1台
高圧/余熱除去ポンプの作動遅れ	: <u>20秒</u> *
蓄圧タンクの作動基数	: 3基

原子炉格納容器スプレイ設備

格納容器スプレイポンプの作動台数 : 0台

その他の解析条件については、添付 1-2（代表4ループプラント）に示す。

* 基本ケースの作動遅れ : 34秒

b. 主要解析結果

主要な解析結果を基本ケースと比較して表 4.5.1-6 に、主要なパラメータの過渡変化を図 4.5.1-14～図 4.5.1-19 に示す。また、事故経過の概要を以下に述べる。

低温側配管のスプリット破断が生じ、1 次冷却材が破断口から流出すると、炉心部の圧力は急速に低下する。ボイドの発生により炉心の核分裂反応は停止するため、燃料の核分裂による発熱はなくなるが、その後も燃料ペレットの蓄積エネルギーの放出及び崩壊熱の発生は続く。

一方、それまで原子炉内を流れていた 1 次冷却材は、その大部分がブローダウン期間中に破断口から原子炉格納容器内に放出されるが、その間に炉心を通る 1 次冷却材により炉心の冷却が維持される。

破断発生直後は、炉心の 1 次冷却材の流れが一時停滞するため、燃料被覆管温度はいったん上昇し、約 7 秒後にピークに達するが、破断口からの放出が進み炉心部の流れが回復すると、燃料被覆管温度は低下していく。

しかし、さらに 1 次冷却材の放出が進行すると、しだいに炉心部を通る 1 次冷却材も少なくなるので、燃料被覆管温度は再び上昇する。

ブローダウンが終了すると、蓄圧タンクからの注入水が下部プレナムにたまり始める。破断発生の約 6 秒後に多様化設備の「原子炉圧力低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に達し、約 26 秒後から高圧注入系及び低圧注入系からの注入も開始され、破断発生の約 37 秒後に原子炉水位が燃料の下端に達する。ブローダウン終了からこの時までのリフィル期間は、炉心は燃料棒相互間の熱ふく射のみしか考慮していないため、燃料被覆管温度は燃料ペレット温度近くまで上昇する。再冠水開始後は炉心で発生する蒸気及び蒸気に巻き込まれた水滴の混合流により炉心の冷却が行われる。ECCS からの注水により炉心水位が上昇し、冷却も順調に行われるが、燃料被覆管温度は再冠水初期には上昇するが、その後は低下していく。

このようにして、表 4.5.1-6 に示すように PCT は約 928°C にとどまり、ジルコニア水反応量も最大となる部分で約 0.3% となり、想定事象にデジタル安全保護回路のソフトウェア CCF が重畠した場合でも基本ケースの結果及び判断基準を十分下回ることから、安全上の問題とはならないことを確認した。

表 4.5.1-6 「ECCS 性能評価」CCF 対策有効性評価結果（大破断）

(低温側配管スプリット破断 流出係数:0.6／蒸気発生器伝熱管施栓率 0%)

項目	基本ケース	CCF 対策有効性評価
燃料被覆管最高温度 (°C) (判断基準)	約 984 (\leq 1,200)	約 928 同左
燃料被覆管最高温度位置 (炉心下端から)	約 1.83	約 1.83
燃料被覆管最高温度発生時刻 (秒)	約 6.4	約 7.2
局所的最大ジルコニウム水反応量 (%) (判断基準)	約 0.4 (\leq 15)	約 0.3 同左
局所的最大ジルコニウム水反応発生位置 (m) (炉心下端から)	約 1.83	約 2.13
高温燃料棒のバースト時刻 (秒)	バーストせず	バーストせず
高温燃料棒のバースト位置 (炉心下端から)	バーストせず	バーストせず
蓄圧注入開始時刻 (秒)	約 15	約 15
ブローダウン終了時刻 (秒)	約 25	約 25
安全注入開始時刻 (秒)	約 35	約 26
炉心再冠水開始時刻 (秒)	約 38	約 37
蓄圧注入終了時刻 (秒)	約 51	約 50

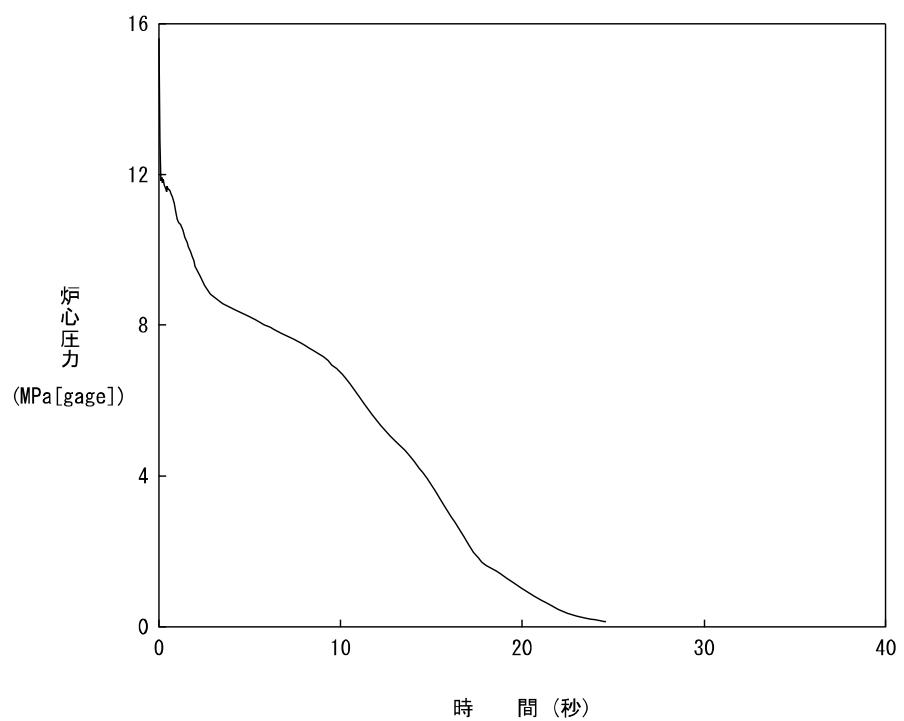


図4.5.1-14 炉心圧力 (低温側配管スプリット破断 CD=0.6)

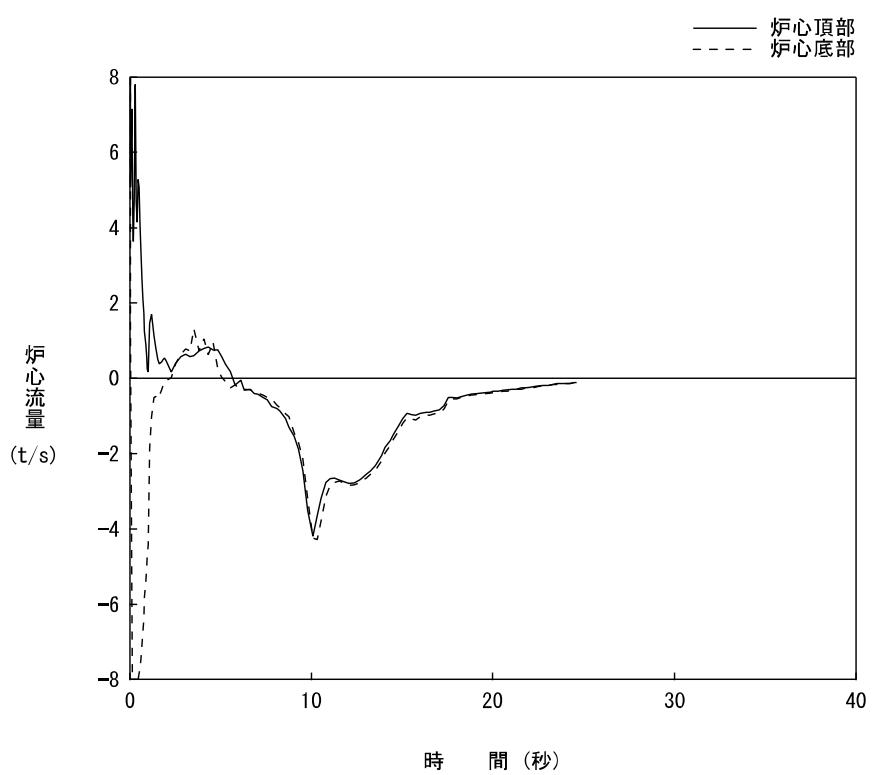


図4.5.1-15 炉心流量 (低温側配管スプリット破断 CD=0.6)

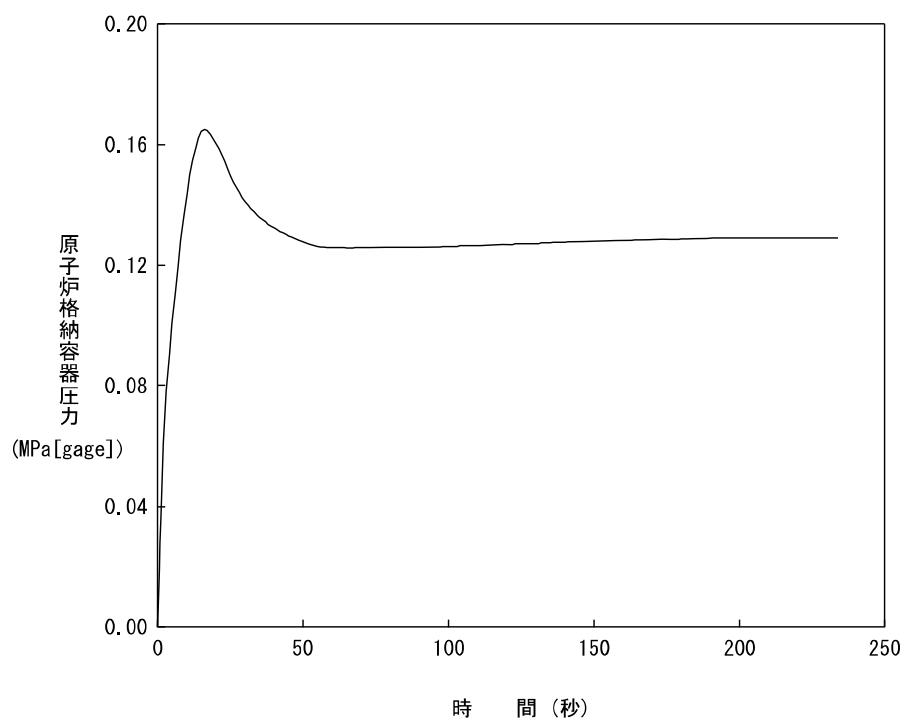


図4.5.1-16 原子炉格納容器圧力 (低温側配管スプリット破断 CD=0.6)

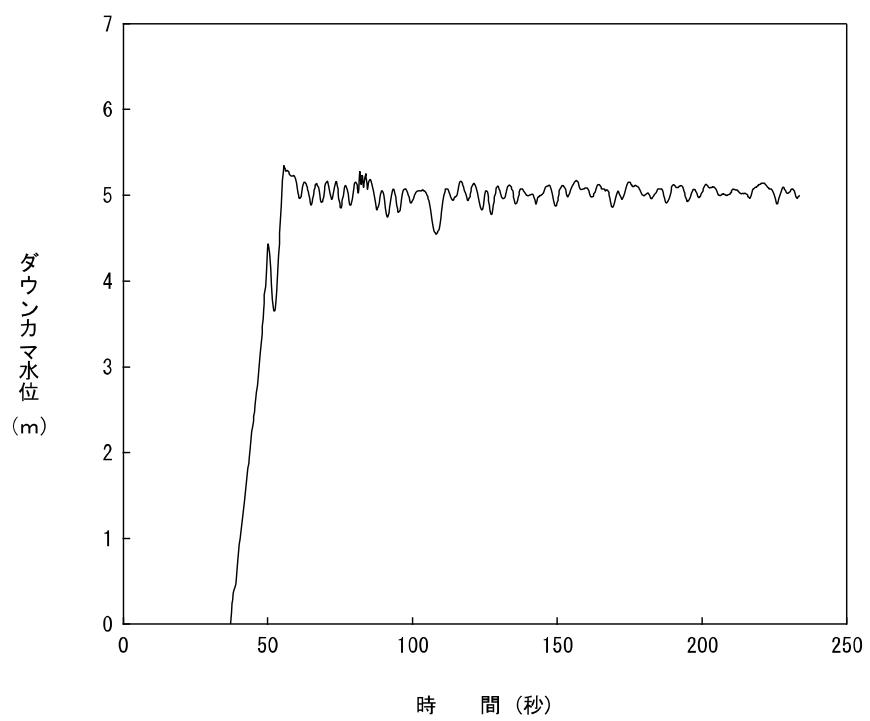


図4.5.1-17 ダウンカマ水位 (低温側配管スプリット破断 CD=0.6)

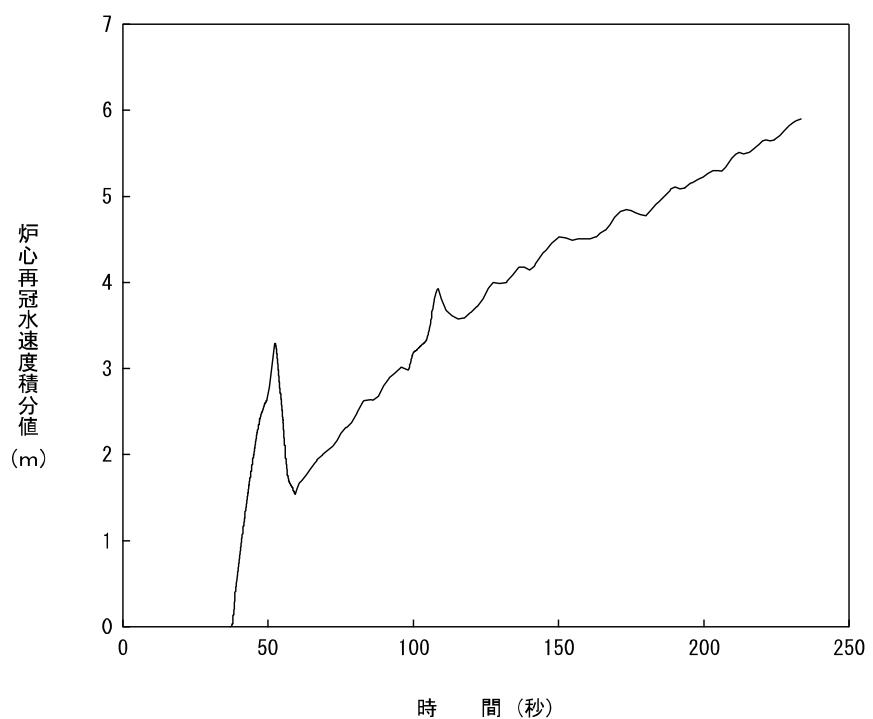


図4.5.1-18 炉心再冠水速度積分値 (低温側配管スプリット破断 CD=0.6)

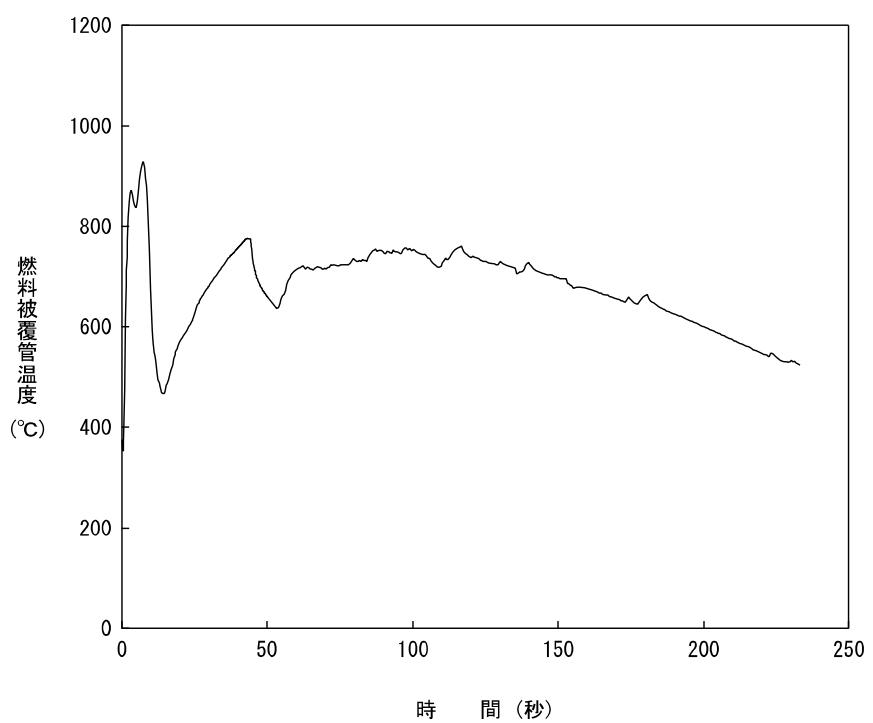


図4.5.1-19 燃料被覆管温度 (低温側配管スプリット破断 CD=0.6)

(2) 小破断 LOCA

a. 主要解析条件

本解析の主要解析条件を以下に示す。なお、添付書類十解析（以下、「基本ケース」と称す。）からの変更点に下線を引いて示す。

炉心熱出力	: $3,411 \times 1.02 \text{ MWe}$
熱流束熱水路係数 (F_0) (制限値)	: 2.32
炉心崩壊熱	: 日本原子力学会推奨の崩壊熱曲線 ⁽¹⁰⁾
1次冷却材圧力	: $15.41 + 0.21 \text{ MPa} [\text{gage}]$
蒸気発生器伝熱管施栓率	: 0%
1次冷却材低温側温度	: $289.2 + 2.2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
1次冷却材高温側温度	: $325.5 + 2.2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
原子炉容器頂部温度	: $325.5 + 2.2 \text{ }^{\circ}\text{C}$
破断箇所及び破断体様	: 低温側配管のスプリット破断
ECCS	
ECCS作動信号	: 「原子炉圧力低」信号 <u>(多様化設備)</u>
高圧注入ポンプの作動台数	: 1台
余熱除去ポンプの作動台数	: 1台
高圧/余熱除去ポンプの作動遅れ	: <u>20秒</u> [*]
蓄圧タンクの作動基数	: 3基

その他の解析条件については、添付 1-2（代表 4 ループプラント）に示す。

* 基本ケースの作動遅れ : 27 秒

b. 主要解析結果

主要な解析結果を基本ケースと比較して表 4.5.1-7 に、主要なパラメータの過渡変化を図 4.5.1-20～図 4.5.1-24 に示す。また、事故経過の概要を以下に述べる。

事故発生後、1 次冷却材の流出に伴い炉心部の圧力は急激に低下し、約 7 秒後に多様化設備の「原子炉圧力低」信号の原子炉トリップ限界値に達し、約 19 秒後に制御棒クラスタが落下を開始することにより、原子炉は自動停止する。また、約 9 秒後に多様化設備の「原子炉圧力低」信号の非常用炉心冷却設備作動限界値に達し、約 29 秒後に高圧注入系からの注入が始まる。

解析期間中、炉心は冠水状態を維持し露出することはない。燃料被覆管温度は、ほぼ 1 次冷却材の飽和温度近くにとどまり、ジルコニウム一水反応量も問題とはならない。

このようにして、想定事象にデジタル安全保護回路のソフトウェア CCF が重畠した場合でも基本ケースの結果及び判断基準を十分下回ることから、安全上の問題とはならないことを確認した。

表 4.5.1-7 「ECCS 性能評価」CCF 対策有効性評価結果（小破断）

(低温側配管スプリット破断 破断口径約 25.4cm／蒸気発生器伝熱管施栓率 0%)

項目	基本ケース	CCF 対策有効性評価
燃料被覆管最高温度 (°C) (判断基準)	約 684 (≤ 1,200)	炉心露出せず 同左
燃料被覆管最高温度位置 (m) (炉心下端から)	約 3.20	—
燃料被覆管最高温度発生時刻 (秒)	約 138	—
局所的最大ジルコニウム水反応量 (%) (判断基準)	約 0.1 (≤ 15)	— 同左
原子炉圧力低トリップ限界値到達時刻 (秒)	約 6.6	約 7.1
制御棒クラスタ落下開始時刻 (秒)	約 8.6	約 19
1 次冷却材ポンプコーストダウン開始 (秒)	約 6.6	約 1211
安全注入開始時刻 (秒)	約 35	約 29
炉心上部露出開始時刻 (秒)	約 71	炉心露出せず
蓄圧注入開始時刻 (秒)	約 115	約 163
炉心上部再冠水時刻 (秒)	約 158	—

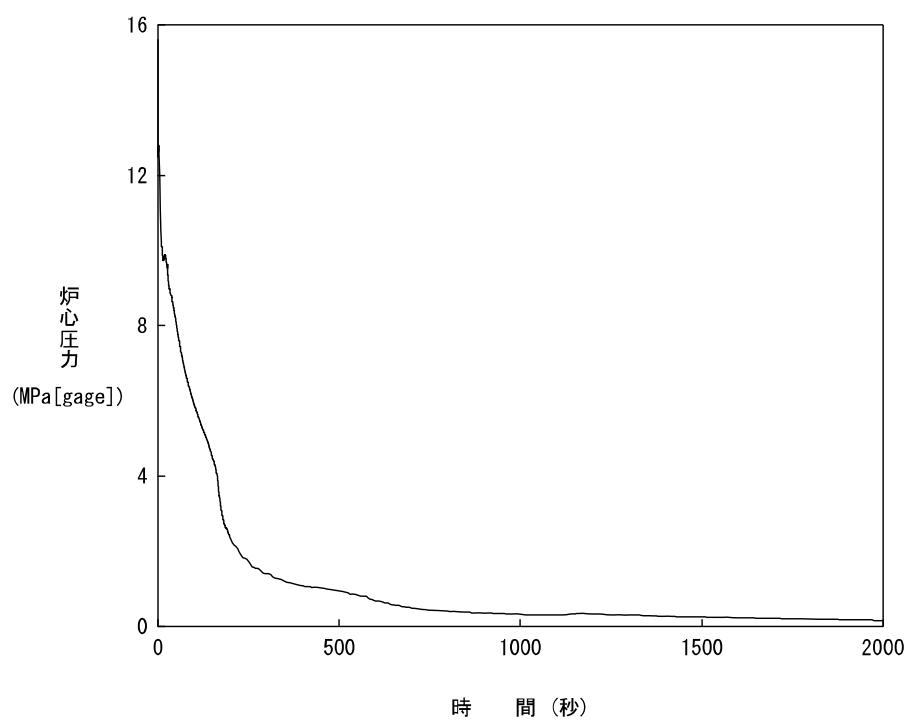


図4.5.1-20 炉心圧力 (低温側配管破断 破断口径約25.4cm)

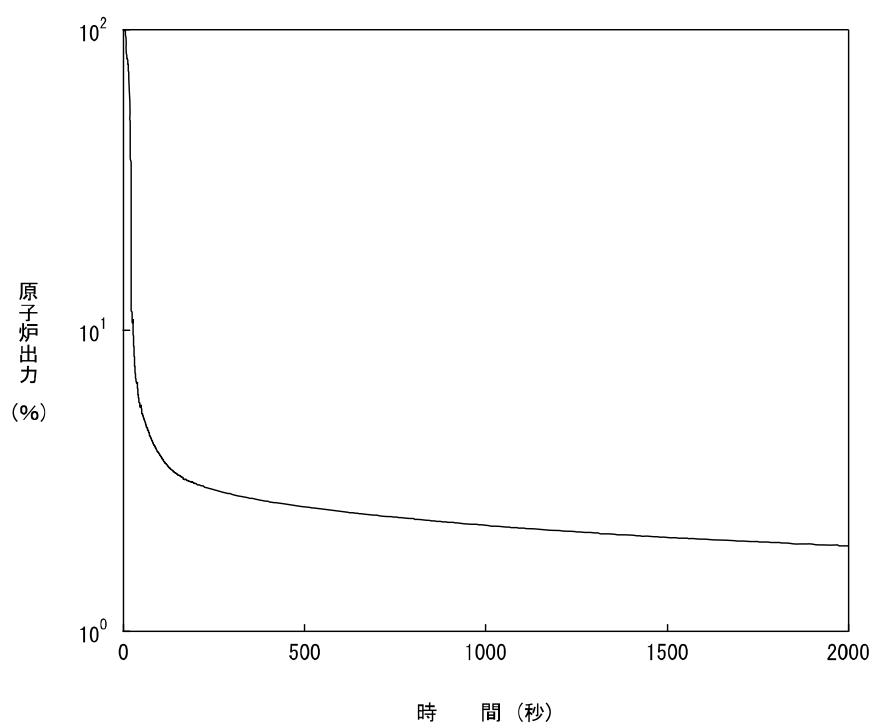


図4.5.1-21 原子炉出力 (低温側配管破断 破断口径約25.4cm)

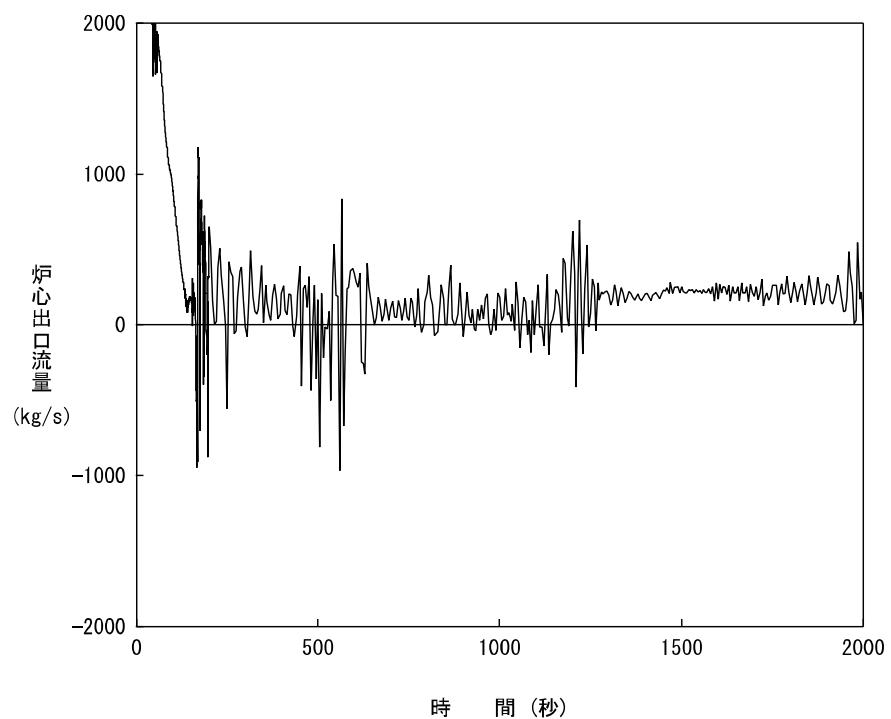


図4.5.1-22 炉心出口流量（低温側配管破断 破断口径約25.4cm）

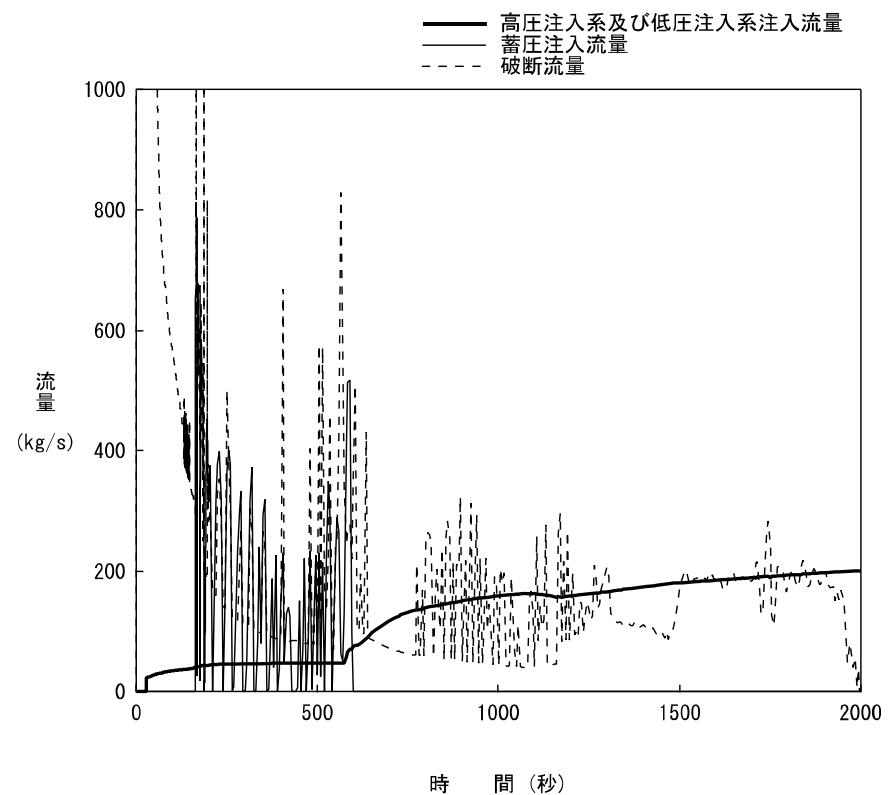


図4.5.1-23 ECCS注入流量および破断流量（低温側配管破断 破断口径約25.4cm）

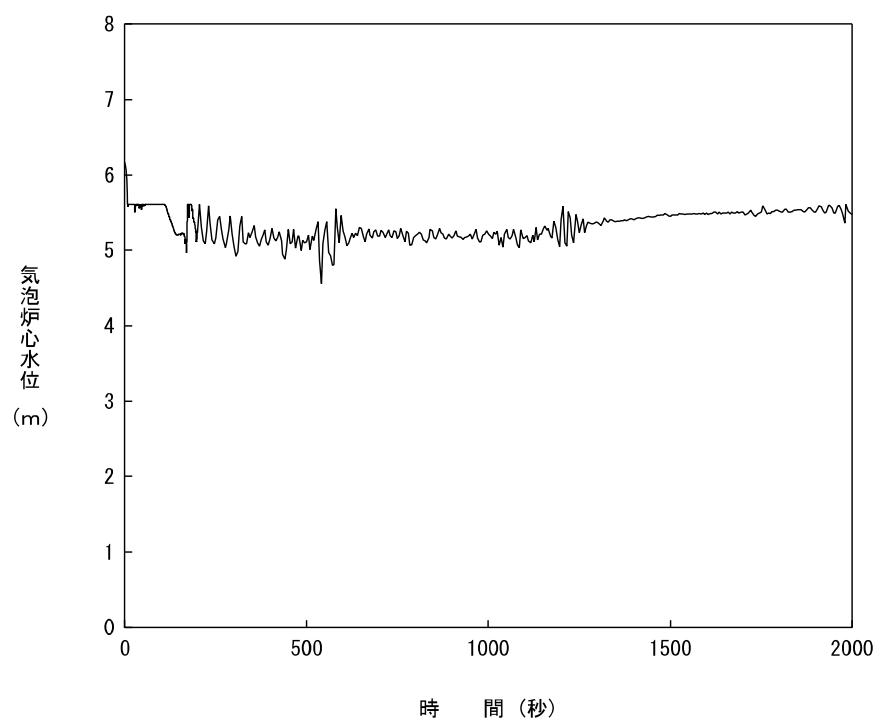


図4.5.1-24 気泡炉心水位（低温側配管破断 破断口径約25.4cm）

4.5.2 原子炉冷却材流量の喪失

この事故は、原子炉の出力運転中に1次冷却材の流量が定格出力時の流量から自然循環流量にまで大幅に低下する現象を想定する。具体的には1次冷却材ポンプ全台の駆動電源が同時に喪失するものとする。その結果、炉心の冷却能力が低下し、1次冷却材温度及び原子炉圧力の上昇を起こす事故として考える。

このような事故の原因としては、全台の1次冷却材ポンプの電源喪失が考えられる。この事故が発生すると炉心損傷の心配のない低出力時以外は原子炉保護設備の作動により原子炉は自動停止し、事故は安全に終止できる。

本事故とデジタル安全保護回路のソフトウェアCCFが重畠した場合、本設の原子炉保護系の動作には期待できないが、多様化設備により原子炉保護設備が作動し、事故は安全に終止できる。本事故の事象進展を図4.5.2-1に示す。

多様化設備の有効性確認の判断基準としては、4.1節にて述べたとおり、設計基準事故に対して適用される以下の判断基準を準用する。

- a. 炉心の著しい損傷発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できること。
- b. 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の1.2倍以下となること。

上記a.に対する具体的な判断基準として、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づいて、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」⁽⁹⁾が定める以下の基準を概ね満足することとする。

- a' 燃料被覆管の最高温度が1,200°C以下であること。
- a'' 燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの15%以下であること。

また、上記b.は具体的には以下の値となる。

- b' 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が、最高使用圧力である17.16MPa[gage]の1.2倍の圧力20.59MPa[gage]以下であること。

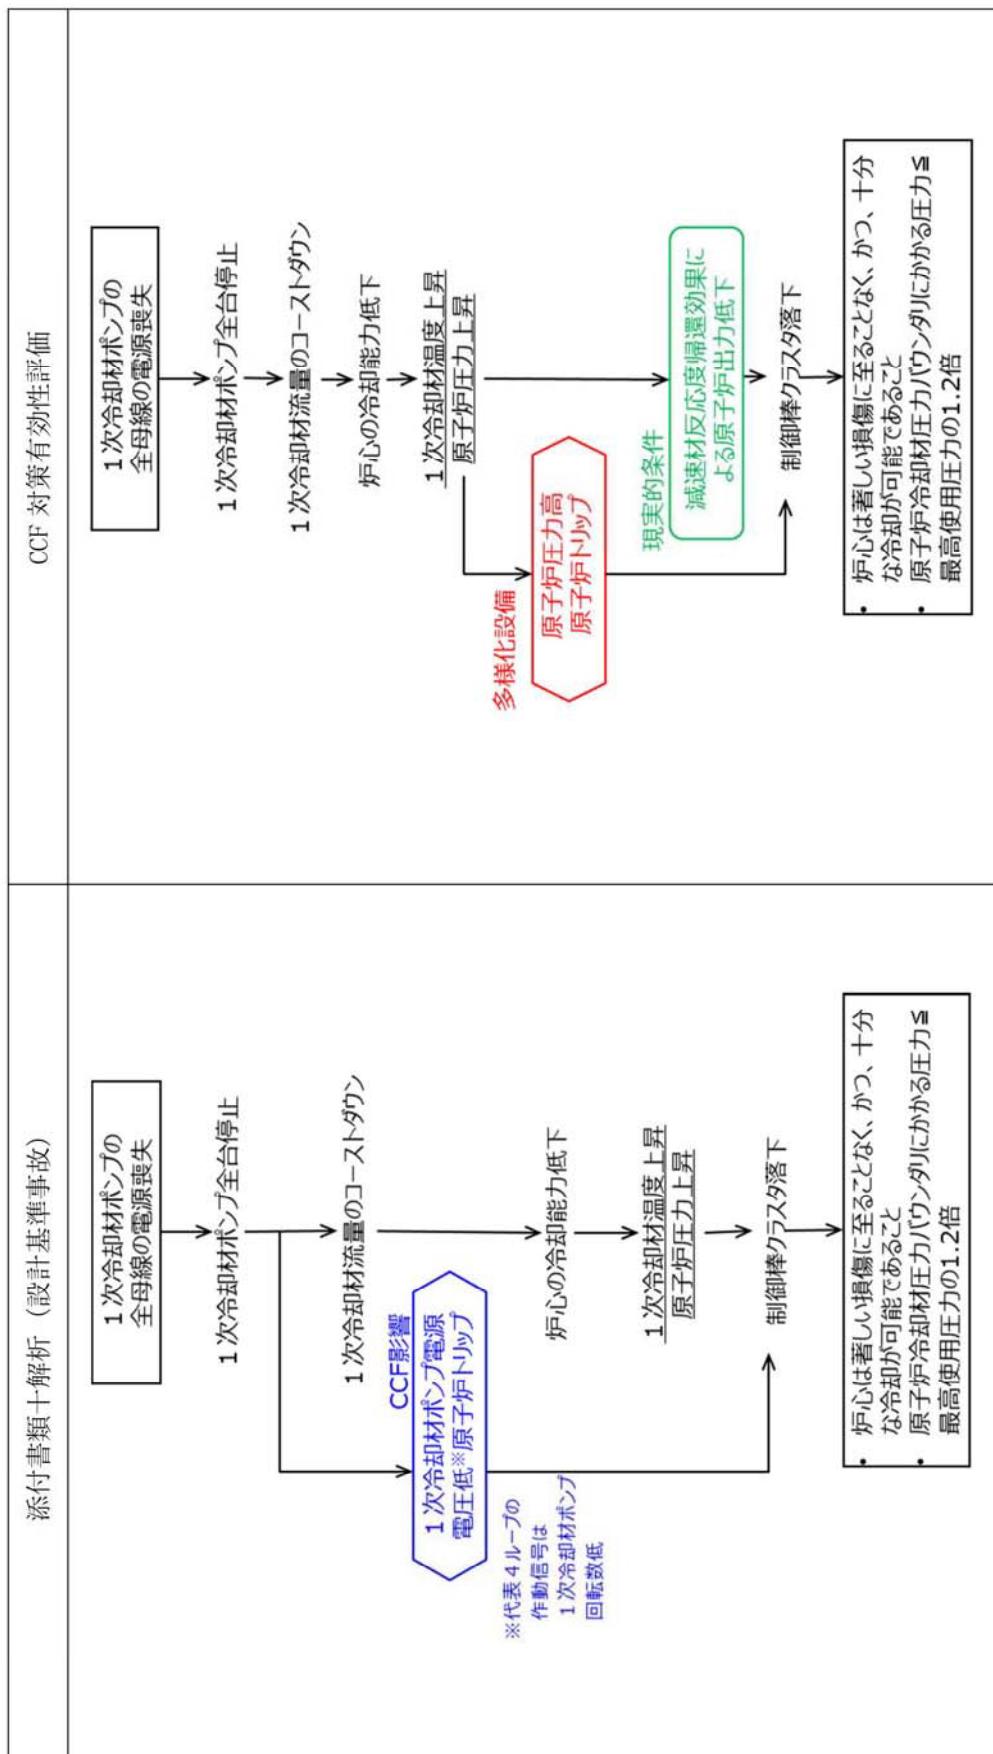


図 4.5.2-1 「原子炉冷却材流量喪失」の事象進展

4.5.2.1 代表3ループプラント

(1) 解析条件

本解析の解析条件は事象進展が厳しくなるように選定している。主要解析条件を表 4.5.2.1-1 に示す。評価項目及び解析コードが異なるものの、ソフトウェア CCF を考慮しない場合の解析との対比として、添付書類十解析での条件と比較する形で示している。

評価項目の違いによる解析条件への影響としては、初期条件及び熱水路係数に表れる。設計基準事故の添付書類十解析は、改良統計的熱設計手法に基づく DNBR を対象とした評価であり、初期定常誤差を DNBR の許容限界値側に含めるため、初期条件として定格値を用いる。また、DNBR は冷却材条件にも影響を受けるため、熱水路係数の設定に当たっては $F_{\Delta H}^N$ を対象としている。一方、CCF 対策有効性評価では、燃料健全性（燃料被覆管温度）及び 1 次系圧力を評価対象としていることから定常誤差を決定論的に取り扱う必要があり、初期条件に定常誤差を考慮している。また、燃料被覆管温度に対してはペレット発熱量の影響が大きいため、熱水路係数の設定に当たっては F_Q を対象としている。

解析コードの違いによる解析条件への影響としては、各種反応度帰還効果に表れる。いずれの場合でも、解析コードの不確かさと取替炉心毎のばらつきを考慮して条件設定を行っているが、設計基準事故の添付書類十解析で用いている MARVEL コードでは、炉心 1 点炉近似モデルによる中性子動特性計算のため、反応度係数もしくは反応度欠損を入力することで各種反応度帰還効果が評価されるのに対し、CCF 対策有効性評価に用いた SPARKLE-2 コードでは、時間依存の 2 群拡散方程式モデルによる中性子動特性計算のため、各種反応度帰還効果は核定数（断面積）変化により評価される。

(2) 解析結果

主要な事象クロノロジを表 4.5.2.1-2 に、主要な解析結果を表 4.5.2.1-3 に示す。また、主要なパラメータの事象進展中の推移を図 4.5.2.1-1 から図 4.5.2.1-5 に示す。これら事故経過の概要を以下に述べる。

過渡変化発生に伴う 1 次冷却材流量の減少により除熱が悪化し、1 次冷却材温度

及び1次冷却材圧力が上昇する。1次冷却材温度の上昇は減速材反応度帰還効果による負の反応度添加をもたらし原子炉出力を低下させる。原子炉は過渡変化発生の約11秒後に多様化設備による「原子炉圧力高」信号のトリップ限界値に達し、約23秒後に制御棒クラスタが落下を開始することにより自動停止する。また、多様化設備により主給水、及び、主蒸気が隔離される。

これら事象進展の間、炉心冷却の状態としては悪化する方向ではあるものの、減速材反応度帰還効果による原子炉出力低下によって、燃料被覆管温度の有意な上昇はない。また、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最大値は約17.6MPa[gage]にとどまる。添付書類十解析の結果よりも圧力の最大値は厳しくなるが、判断基準に対しては十分な裕度がある。このように、本事故とデジタル安全保護回路のソフトウェアCCFが重畠した場合でも判断基準を十分下回り、安全上の問題とはならないことを確認した。

表 4.5.2.1-1 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF の主要解析条件（1）
 (代表 3 ループプラント)

解析コード	添付書類十解説 (設計基準事故)		CCF 対策有効性評価 SPARKLE-2	条件差の根拠 最適評価コードを使用。
	PHOENIX MARVEL FACTRAN THINC-III			
評価項目	燃料健全性 (最小 DNBR)	燃料健全性 (燃料被覆管温度) 1 次系圧力	燃料健全性 (燃料被覆管温度) 1 次系圧力	判断基準に応じた評価を実施。燃料健全性 は燃料被覆管温度の最大値にて確認。
燃焼度時点	サイクル初期	同左		
事故条件	全台の 1 次冷却材ポンプの停止 (1 次冷却材ポンプの 慣性モーメント 3,110kg・m ²)			
初期条件	原子炉出力 (定格値)	100% (定格値+定常誤差)	102% (定格値+定常誤差)	燃料健全性、原子炉圧力が厳しくなるよう な定常誤差を考慮。
	1 次冷却材平均温度 (定格温度)	302.3°C (定格温度)	304.5°C (定格温度+定常誤差)	燃料健全性、原子炉圧力が厳しくなるよう な定常誤差を考慮。
	原子炉圧力 (定格圧力)	15.41MPa [gage] (定格圧力)	15.62MPa [gage] (定格圧力+定常誤差)	燃料健全性、原子炉圧力が厳しくなるよう な定常誤差を考慮。

表 4.5.2.1-1 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF の主要解析条件（2）
 (代表 3 ループプラント)

	添付書類十解説 (設計基準事故)	CCF 対策有効性評価	条件差の根拠
実効遅発中性子割合	0.75 % (最大値)	同左	
即発中性子寿命	21 μ sec (最大値)	同左	
減速材反応度帰還効果	0pcm/ $^{\circ}$ C	-13pcm/ $^{\circ}$ C (初期)	現実的条件として、高温全出力の初期状態を考慮。解析コードの不確かさ及び炉心のばらつきを考慮した保守的な値を設定。
ドップラ反応度帰還効果	出力と反応度の関数	解析コードが直接計算 (基準とする平衡炉心+20%)	解析コードによる設定方法の差。解析コードの不確かさ及び炉心のばらつきを考慮した保守的な値を設定。
熱水路係数	$F_{\Delta H}^N$ 制限値	F_Q 制限値 (初期)	燃料健全性評価の観点で、初期状態における熱水路係数を制限値に設定。
单一故障	安全保護系	なし	現実的条件として、单一故障は考慮しない。
原子炉トリップ信号	1 次冷却材ポンプ電源電圧低 (デジタル安全保護系)	原子炉圧力高 (多様化設備)	デジタル安全保護系は不作動。

表 4.5.2.1-2 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF の主要事象クロノロジ
(代表 3 ループプラント)

事象	添付書類十解析 (設計基準事故)	CCF 対策有効性評価
コーストダウン開始	0 秒	0 秒
原子炉トリップ限界値到達	0 秒 (1 次冷却材ポンプ電源電圧低)	約 11 秒 (多様化設備： 原子炉圧力高)
制御棒落下開始	約 1.2 秒	約 23 秒

表 4.5.2.1-3 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF の主要解析結果
(代表 3 ループプラント)

パラメータ	添付書類十解析 (設計基準事故)	CCF 対策有効性評価
原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力 (判断基準)	約 16.5 MPa[gage] (\leq 20.59MPa[gage])	約 17.6 MPa[gage] 同左
最小 DNB (判断基準)	約 2.01 ($>$ 1.42)	— —
燃料被覆管温度最大 (判断基準)	— —	初期から有意に上昇しない (\leq 1200°C)

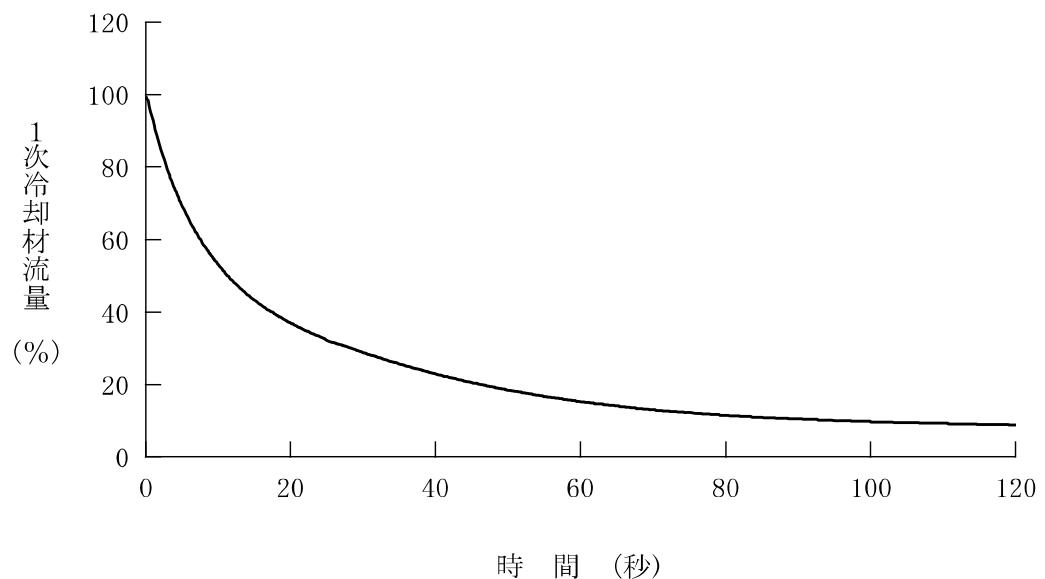


図 4.5.2.1-1 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF
(代表 3 ループプラント、1 次冷却材流量)

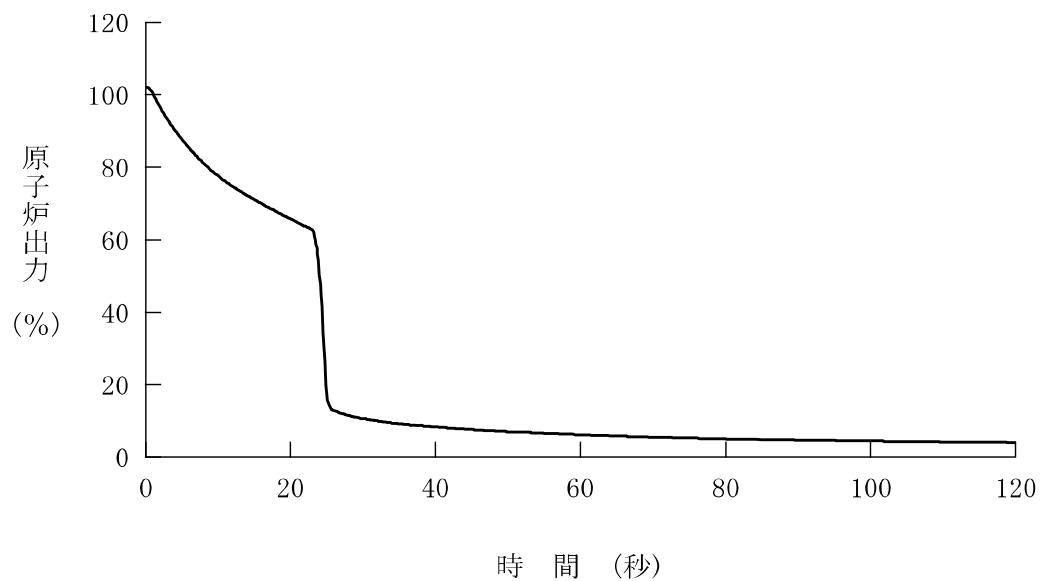


図 4.5.2.1-2 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF
(代表 3 ループプラント、原子炉出力)

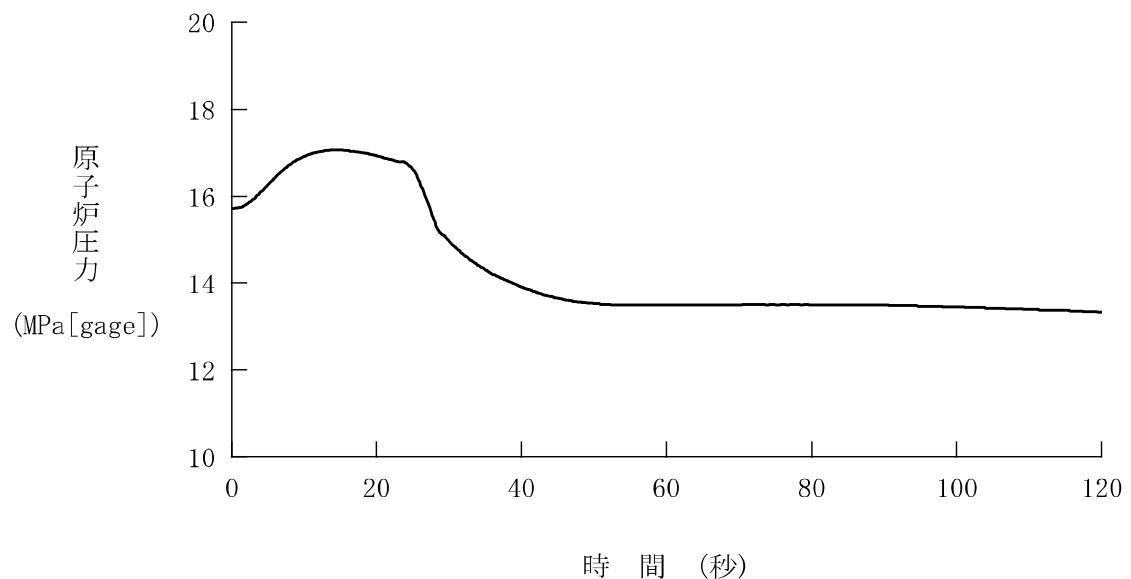


図 4.5.2.1-3 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF

(代表 3 ループプラント、原子炉圧力)

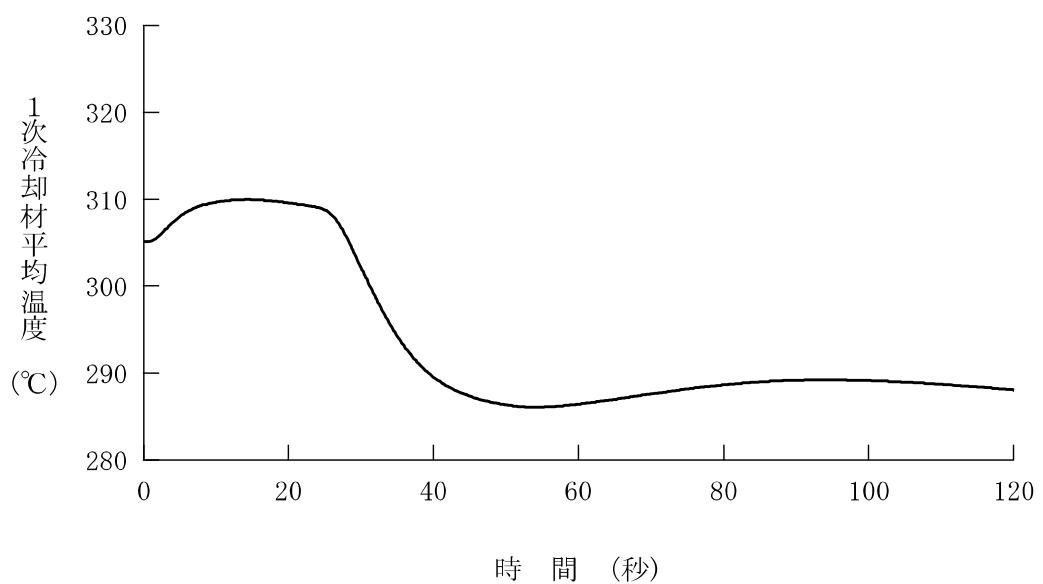


図 4.5.2.1-4 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF

(代表 3 ループプラント、1次冷却材平均温度)

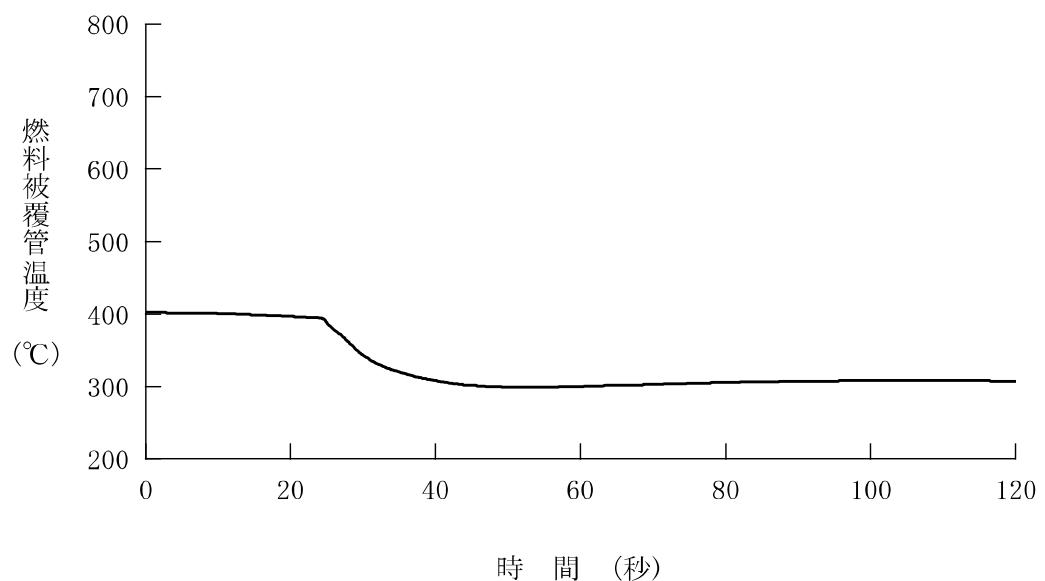


図 4.5.2.1-5 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF

(代表 3 ループプラント、燃料被覆管温度)

4.5.2.2 代表4ループプラント

(1) 解析条件

本解析の解析条件は事象進展が厳しくなるように選定している。主要解析条件を表 4.5.2.2-1 に示す。評価項目及び解析コードが異なるものの、ソフトウェア CCF を考慮しない場合の解析との対比として、添付書類十解析での条件と比較する形で示している。

評価項目の違いによる解析条件への影響としては、初期条件及び熱水路係数に表れる。設計基準事故の添付書類十解析は、改良統計的熱設計手法に基づく DNBR を対象とした評価であり、初期定常誤差を DNBR の許容限界値側に含めるため、初期条件として定格値を用いる。また、DNBR は冷却材条件にも影響を受けるため、熱水路係数の設定に当たっては $F_{\Delta H}^N$ を対象としている。一方、CCF 対策有効性評価では、燃料健全性（燃料被覆管温度）及び 1 次系圧力を評価対象としていることから定常誤差を決定論的に取り扱う必要があり、初期条件に定常誤差を考慮している。また、燃料被覆管温度に対してはペレット発熱量の影響が大きいため、熱水路係数の設定に当たっては F_Q を対象としている。

解析コードの違いによる解析条件への影響としては、各種反応度帰還効果に表れる。いずれの場合でも、解析コードの不確かさと取替炉心毎のばらつきを考慮して条件設定を行っているが、設計基準事故の添付書類十解析で用いている MARVEL コードでは、炉心 1 点炉近似モデルによる中性子動特性計算のため、反応度係数もしくは反応度欠損を入力することで各種反応度帰還効果が評価されるのに対し、CCF 対策有効性評価に用いた SPARKLE-2 コードでは、時間依存の 2 群拡散方程式モデルによる中性子動特性計算のため、各種反応度帰還効果は核定数（断面積）変化により評価される。

(2) 解析結果

主要な事象クロノロジを表 4.5.2.2-2 に、主要な解析結果を表 4.5.2.2-3 に示す。また、主要なパラメータの事象進展中の推移を図 4.5.2.2-1 から図 4.5.2.2-5 に示す。これら事故経過の概要を以下に述べる。

過渡変化発生に伴う 1 次冷却材流量の減少により除熱が悪化し、1 次冷却材温度

及び1次冷却材圧力が上昇する。1次冷却材温度の上昇は減速材反応度帰還効果による負の反応度添加をもたらし原子炉出力を低下させる。原子炉は過渡変化発生の約11秒後に多様化設備による「原子炉圧力高」信号のトリップ限界値に達し、約23秒後に制御棒クラスタが落下を開始することにより自動停止する。また、多様化設備により主給水、及び、主蒸気が隔離される。

これら事象進展の間、炉心冷却の状態としては悪化する方向ではあるものの、減速材反応度帰還効果による原子炉出力低下によって、燃料被覆管温度の有意な上昇は原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力の最大値は約17.6MPa[gage]にとどまる。添付書類十解析の結果よりも圧力の最大値は厳しくなるが、判断基準に対しては十分な裕度がある。このように、本事故とデジタル安全保護回路のソフトウェアCCFが重畠した場合でも判断基準を十分下回り、安全上の問題とはならないことを確認した。

表 4.5.2.2-1 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF の主要解析条件（1）
 (代表 4 ループプラント)

解析コード	添付書類十解説 (設計基準事故)		CCF 対策有効性評価 SPARKLE-2	条件差の根拠 最適評価コードを使用。
	PHOENIX	MARVEL FACTRAN THINC-III		
評価項目	燃料健全性 (最小 DNBR)	燃料健全性 (燃料被覆管温度) 1 次系圧力	燃料健全性 (燃料被覆管温度) 1 次系圧力	判断基準に応じた評価を実施。燃料健全性 は燃料被覆管温度の最大値にて確認。
燃焼度時点	サイクル初期	同左		
事故条件	全台の 1 次冷却材ポンプの停止 (1 次冷却材ポンプの 慣性モーメント 3,110kg・m ²)			
初期	原子炉出力 (定格値)	100% (定格値+定常誤差)	102% (定格値+定常誤差)	燃料健全性、原子炉圧力が厳しくなるよう な定常誤差を考慮。
条件	1 次冷却材平均温度 (定格温度)	307.1°C (定格温度)	309.3°C (定格温度+定常誤差)	燃料健全性、原子炉圧力が厳しくなるよう な定常誤差を考慮。
件	原子炉圧力 (定格圧力)	15.41MPa [gage] (定格圧力)	15.62MPa [gage] (定格圧力+定常誤差)	燃料健全性、原子炉圧力が厳しくなるよう な定常誤差を考慮。

表 4.5.2.2-1 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF の主要解析条件 (2)
(代表 4 ループプラント)

	添付書類十解析 (設計基準事故)	CCF 対策有効性評価	条件差の根拠
実効遅発中性子割合	0.75 % (最大値)	同左	
即発中性子寿命	20 μ sec (最大値)	同左	
減速材反応度帰還効果	0pcm/ $^{\circ}$ C	-16pcm/ $^{\circ}$ C (初期)	現実的条件として、高温全出力の初期状態を考慮。 解析コードの不確かさ及び炉心のばらつきを考慮した保守的な値を設定。
ドップラ反応度帰還効果	出力と反応度の関数	解析コードが直接計算 (基準とする平衡炉心+20%)	解析コードによる設定方法の差。解析コードの不確かさ及び炉心のばらつきを考慮した保守的な値を設定。
熱水路係数	$F_{\Delta H}^N$ 制限値	F_Q 制限値 (初期)	燃料健全性評価の観点で、初期状態における熱水路係数を制限値に設定。
单一故障	安全保護系	なし	現実的条件として、单一故障は考慮しない。
原子炉トリップ信号	1 次冷却材ポンプ回転数低 (デジタル安全保護系)	原子炉圧力高 (多様化設備)	デジタル安全保護系は不作動。

表 4.5.2.2-2 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF の主要事象クロノロジ
(代表 4 ループプラント)

事象	添付書類十解析 (設計基準事故)	CCF 対策有効性評価
コーストダウン開始	0 秒	0 秒
原子炉トリップ限界値到達	約 0.9 秒 (1 次冷却材ポンプ回転数低)	約 11 秒 (多様化設備： 原子炉圧力高)
制御棒落下開始	約 1.5 秒	約 23 秒

表 4.5.2.2-3 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF の主要解析結果
(代表 4 ループプラント)

パラメータ	添付書類十解析 (設計基準事故)	CCF 対策有効性評価
原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力 (判断基準)	約 16.7 MPa [gage] (\leq 20.59 MPa [gage])	約 17.6 MPa [gage] 同左
最小 DNB (判断基準)	約 1.74 ($>$ 1.42)	— —
燃料被覆管温度最大 (判断基準)	— —	初期から有意に上昇しない (\leq 1200°C)

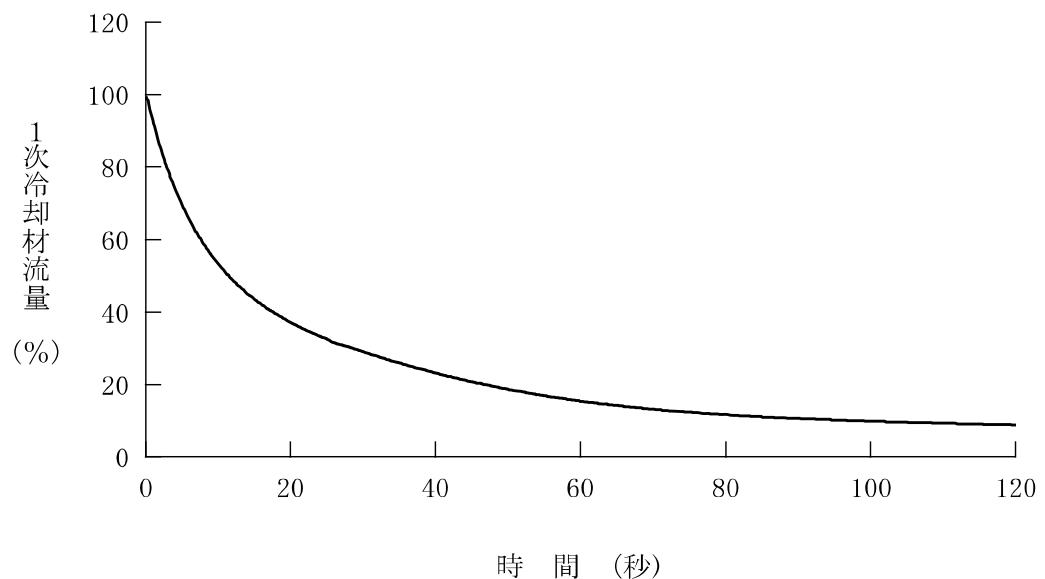


図 4.5.2.2-1 原子炉冷却材流量の喪失 + ソフトウェア CCF
(代表 4 ループプラント、1 次冷却材流量)

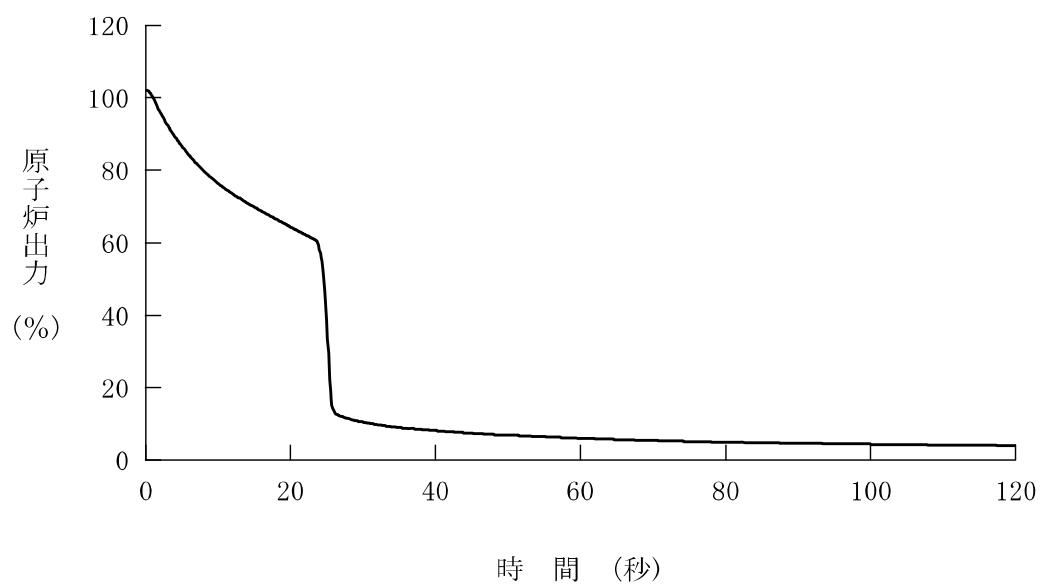


図 4.5.2.2-2 原子炉冷却材流量の喪失 + ソフトウェア CCF
(代表 4 ループプラント、原子炉出力)

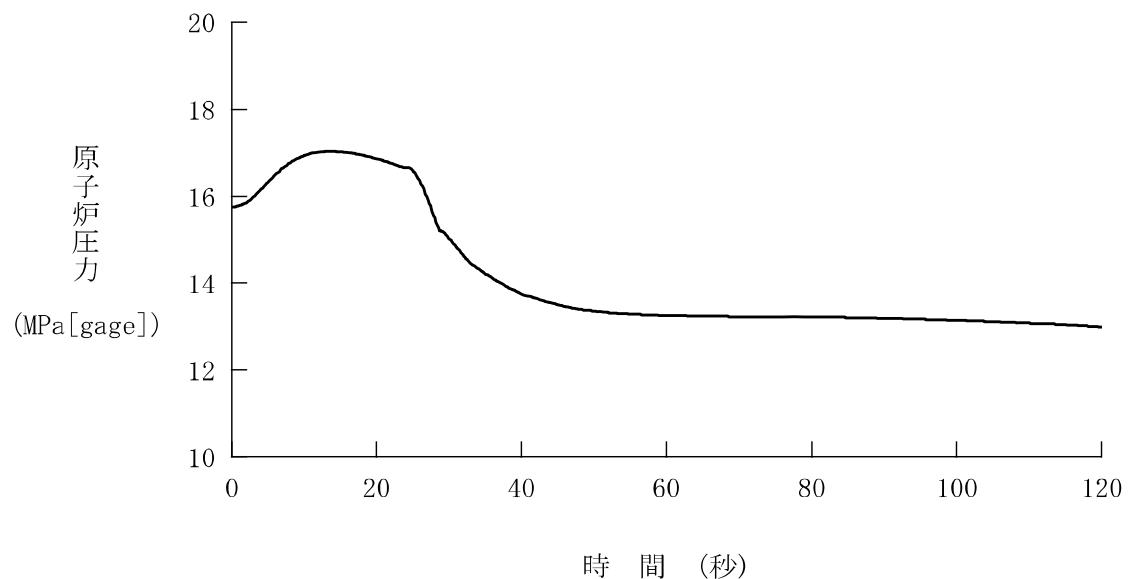


図 4.5.2.2-3 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF

(代表 4 ループプラント、原子炉圧力)

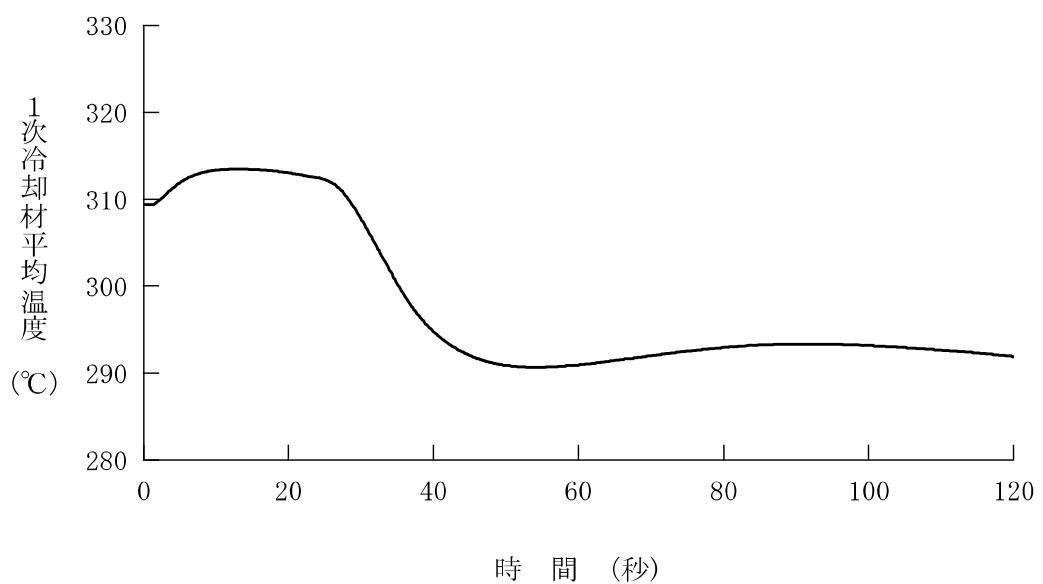


図 4.5.2.2-4 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF

(代表 4 ループプラント、1 次冷却材平均温度)

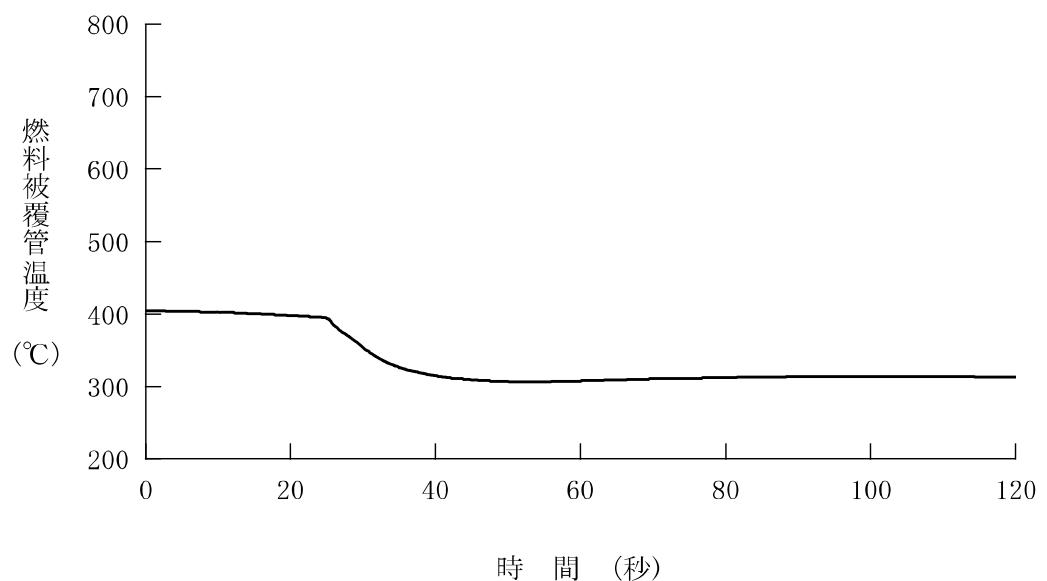


図 4.5.2.2-5 原子炉冷却材流量の喪失+ソフトウェア CCF

(代表 4 ループプラント、燃料被覆管温度)

4.5.3 原子炉冷却材ポンプの軸固着

この事故は、原子炉の出力運転中に、1次冷却材を駆動するポンプの回転軸が固着し、原子炉冷却材の流量が急激に減少する事象を想定する。具体的には1次冷却材ポンプ1台の回転軸が固着して瞬時に停止するものと考える。その結果、炉心の冷却能力の低下によって1次冷却材温度、燃料被覆管温度及び原子炉圧力の急激な上昇を起こす事故として考える。

この事故が発生すると、原子炉保護設備の作動により原子炉は自動停止し、事故は安全に終止できる。

本事故とデジタル安全保護回路のソフトウェアCCFが重畠した場合、本設の原子炉保護系の動作には期待できないが、多様化設備により原子炉保護設備が作動し、事故は安全に終止できる。本事故の事象進展を図4.5.3-1に示す。

多様化設備の有効性確認の判断基準としては、4.1節にて述べたとおり、設計基準事故に対して適用される以下の判断基準を準用する。

- a. 炉心の著しい損傷発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できること。
- b. 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の1.2倍以下となること。

上記a.に対する具体的な判断基準として、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」に基づいて、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」⁽⁹⁾が定める以下の基準を概ね満足することとする。

- a' 燃料被覆管の最高温度が1,200°C以下であること。
- a'' 燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの15%以下であること。

また、上記b.は具体的には以下の値となる。

- b' 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が、最高使用圧力である17.16MPa[gage]の1.2倍の圧力20.59MPa[gage]以下であること。

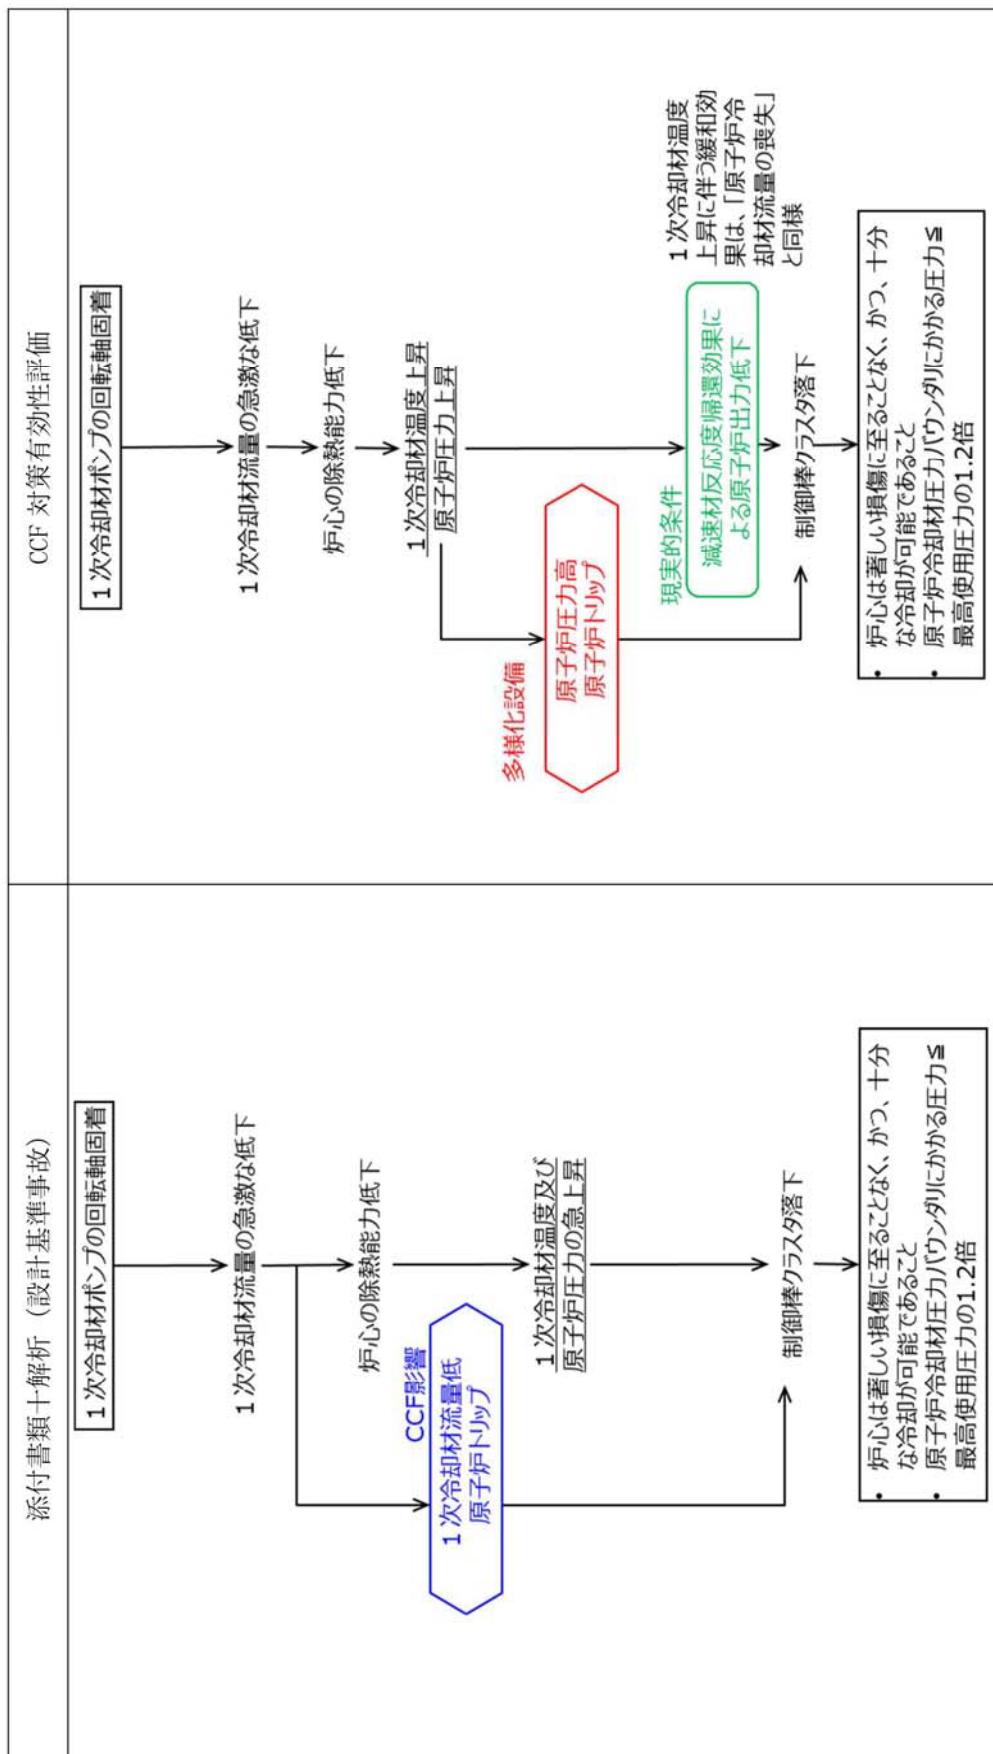


図 4.5.3-1 「原子炉冷却材ポンプの軸固着」の事象進展

4.5.3.1 代表3ループプラント

(1) 解析条件

本解析の解析条件は事象進展が厳しくなるように選定している。主要解析条件を表 4.5.3.1-1 に示す。評価項目及び解析コードが異なるものの、ソフトウェア CCF を考慮しない場合の解析との対比として、添付書類十解析での条件と比較する形で示している。

評価項目の違いによる解析条件への影響としては、初期条件及び熱水路係数に表れる。設計基準事故の添付書類十解析は、改良統計的熱設計手法に基づく DNBR を対象とした評価であり、初期定常誤差を DNBR の許容限界値側に含めるため、初期条件として定格値を用いる。また、DNBR は冷却材条件にも影響を受けるため、熱水路係数の設定に当たっては $F_{\Delta H}^N$ を対象としている。一方、CCF 対策有効性評価では評価対象として、燃料健全性（主に燃料被覆管温度）及び 1 次系圧力に着目しているため、初期条件に定常誤差を考慮するようにしている。また、燃料被覆管温度に対してはペレット発熱量の影響が大きいため、熱水路係数の設定に当たっては F_Q を対象としている。

解析コードの違いによる解析条件への影響としては、各種反応度帰還効果に表れる。いずれの場合でも、解析コードの不確かさと取替炉心毎のばらつきを考慮して条件設定を行っているが、設計基準事故の添付書類十解析で用いている MARVEL コードでは、炉心 1 点炉近似モデルによる中性子動特性計算のため、反応度係数もしくは反応度欠損を入力することで各種反応度帰還効果が評価されるのに対し、CCF 対策有効性評価に用いた SPARKLE-2 コードでは、時間依存の 2 群拡散方程式モデルによる中性子動特性計算のため、各種反応度帰還効果は核定数（断面積）変化により評価される。

(2) 解析結果

主要な事象クロノロジを表 4.5.3.1-2 に、主要な解析結果を表 4.5.3.1-3 に示す。また、主要なパラメータの事象進展中の推移を図 4.5.3.1-1 から図 4.5.3.1-5 に示す。これら事故経過の概要を以下に述べる。

過渡変化発生に伴う炉心の 1 次冷却材流量の減少により除熱が悪化し、1 次冷却

材温度及び1次冷却材圧力が上昇する。1次冷却材温度の上昇は減速材反応度帰還効果による負の反応度添加をもたらし原子炉出力を低下させる。1次冷却材流量の変化が収まり整定するまでに、多様化設備による原子炉トリップの保護限界値には到達せず、1次冷却材流量の変化に応じて原子炉出力は整定する。

これら事象進展の間、炉心冷却の状態としては悪化する方向ではあるものの、減速材反応度帰還効果による原子炉出力低下によって、燃料被覆管温度の有意な上昇はない。また、原子炉冷却材圧力バウンダリに係る圧力の最大値は約17.3MPa[gage]にとどまる。原子炉冷却材圧力バウンダリに係る圧力の最大値は、添付書類十解析の結果よりも低い。このように、本事故とデジタル安全保護回路のソフトウェアCCFが重畠した場合でも判断基準を十分下回り、安全上の問題とはならないことを確認した。

表 4.5.3.1-1 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトラヴェア CCF の主要解析条件（1）
(代表 3 ループプラント)

解析コード	添付書類十解析 (設計基準事故)		CCF 対策有効性評価	条件差の根拠
	PHOENIX	MARVEL FACTRAN THINC-III		
評価項目	(燃料健全性 (最小 DNBR)) ※1	燃料健全性 (燃料被覆管温度) 1 次系圧力	燃料健全性 (燃料被覆管温度) 1 次系圧力	判断基準に応じた評価を実施。燃料健全性 は燃料被覆管温度の最大値にて確認。
燃焼度時点	サイクル初期	同左	同左	
事故条件	1 台の 1 次冷却材ポンプ流量急減	同左	同左	
初期条件	原子炉出力 (定格 + 定常誤差)	102%	同左	
	1 次冷却材平均温度 (定格温度 + 定常誤差)	304.5°C	同左	
	原子炉圧力 (定格圧力 + 定常誤差)	15.62MPa [gage]	同左	

※1 添付書類十解析としては原子炉圧力解析と最小 DNBR 解析があるが、CCF 対策有効性評価の対比として同じ評価項目となる原子炉圧力

解析の条件を記載

表 4.5.3.1-1 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトウェア CCF の主要解析条件 (2)

(代表 3 ループプラント)

	添付書類十解析 (設計基準事故)	CCF 対策有効性評価	条件差の根拠
実効遅発中性子割合	0.75 % (最大値)	同左	
即発中性子寿命	21 μ sec (最大値)	同左	
減速材反応度帰還効果	0pcm/ $^{\circ}$ C	-13pcm/ $^{\circ}$ C (初期)	現実的条件として、高温全出力の初期状態を考慮。解析コードの不確かさ及び炉心のばらつきを考慮した保守的な値を設定。
ドップラ反応度帰還効果	出力と反応度の閾数	解析コードが直接計算 (基準とする平衡炉心+20%)	解析コードによる設定方法の差。解析コードの不確かさ及び炉心のばらつきを考慮した保守的な値を設定。
熱水路係数	$F_{\Delta H}^N$ 制限値	F_Q 制限値 (初期)	燃料健全性評価の観点で、初期状態における熱水路係数を制限値に設定。
单一故障	安全保護系	なし	現実的条件として、单一故障は考慮しない。
原子炉トリップ信号	1 次冷却材流量低 (デジタル安全保護系)	$\left(\begin{array}{l} \text{原子炉圧力高} \\ \text{(多様化設備)} \end{array} \right)$	デジタル安全保護系は不作動。解析の結果、多様化設備の保護限界値に到達せず。

表 4.5.3.1-2 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトウェア CCF の主要事象クロノロジ
(代表 3 ループプラント)

事象	添付書類十解析 (設計基準事故)	CCF 対策有効性評価
ポンプの軸固定	0 秒	0 秒
原子炉トリップ 限界値到達	約 0.1 秒 (1 次冷却材流量低)	—
制御棒落下開始	約 1.1 秒	— (トリップに至らない)

表 4.5.3.1-3 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトウェア CCF の主要解析結果
(代表 3 ループプラント)

パラメータ	添付書類十解析 (設計基準事故)	CCF 対策有効性評価
原子炉冷却材圧力バウンダリ にかかる圧力 (判断基準)	約 17.7 MPa [gage] (\leq 20.59 MPa [gage])	約 17.3 MPa [gage] 同左
最小 DNBR (判断基準)	約 1.49 ($>$ 1.42)	— —
燃料被覆管温度最大 (判断基準)	— —	初期から有意に上昇しない (\leq 1200°C)

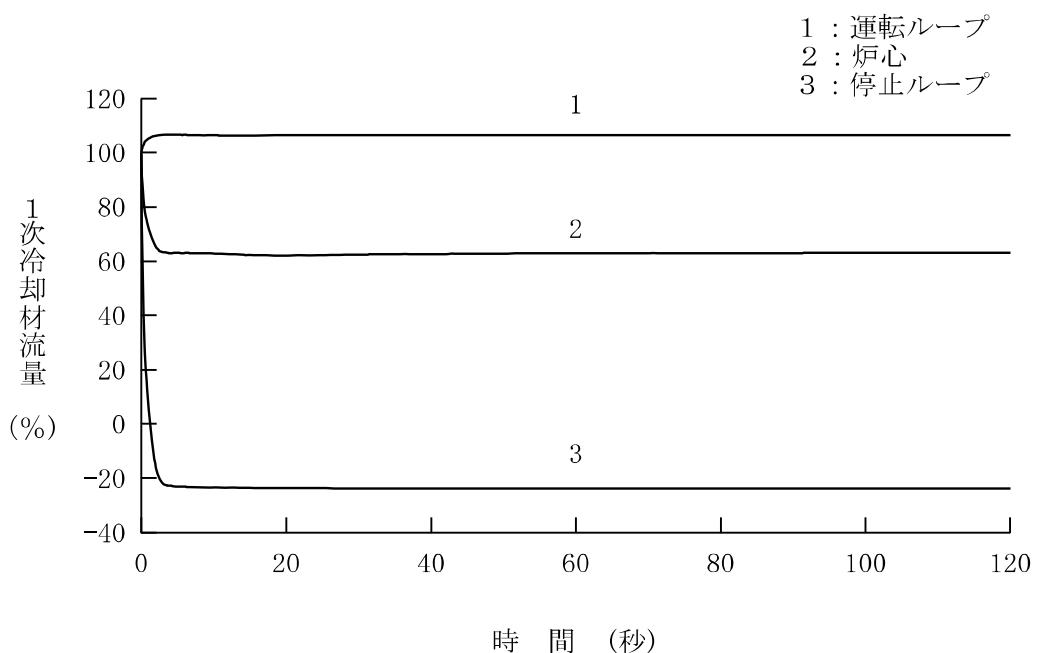


図 4.5.3.1-1 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトウェア CCF
(代表 3 ループプラント、1 次冷却材流量)

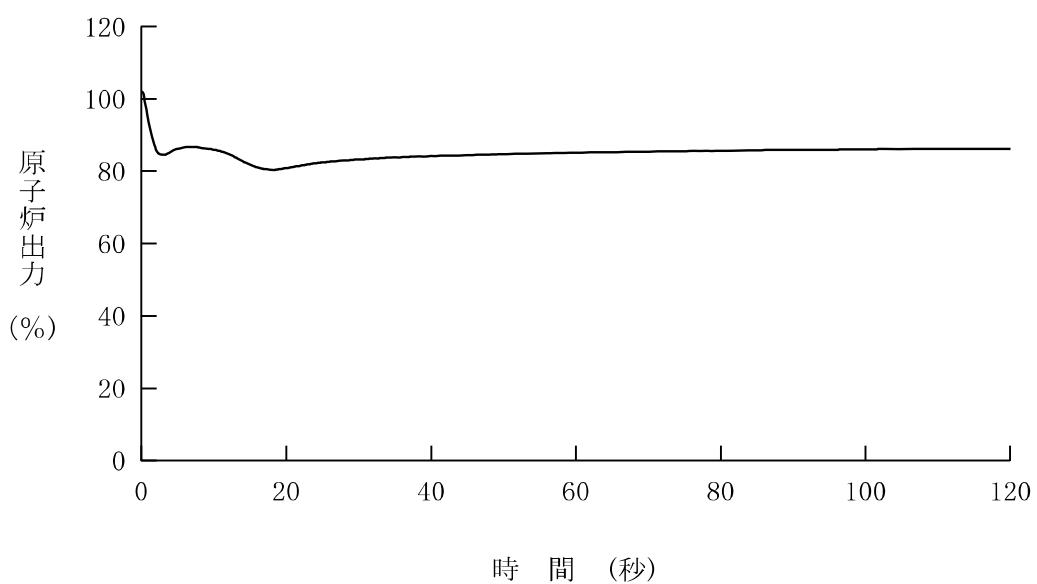


図 4.5.3.1-2 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトウェア CCF
(代表 3 ループプラント、原子炉出力)

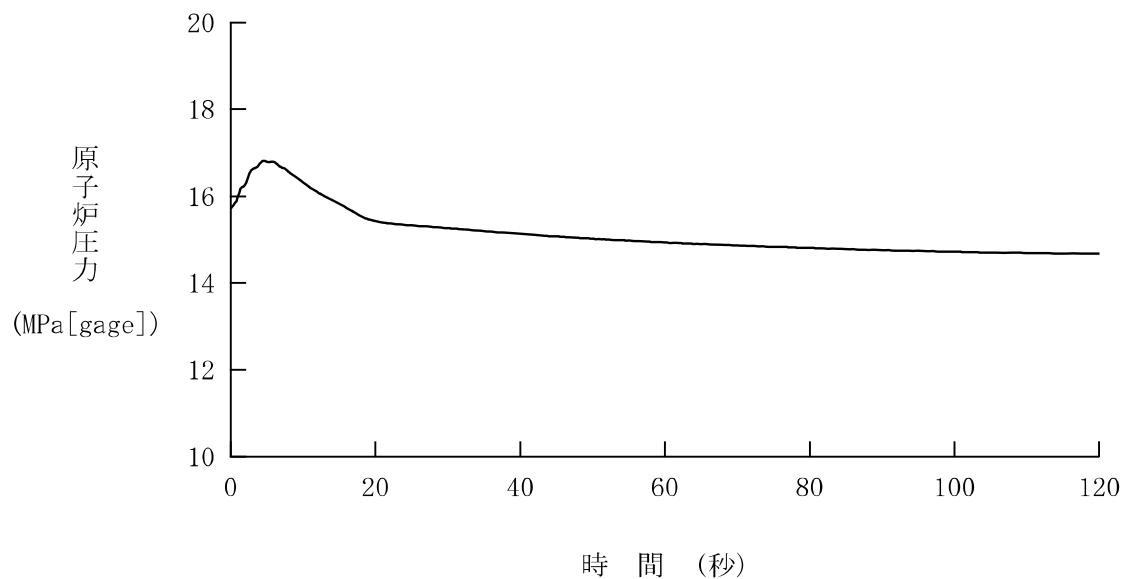


図 4.5.3.1-3 原子炉冷却材ポンプの軸固着+ソフトウェア CCF
(代表 3 ループプラント、原子炉圧力)

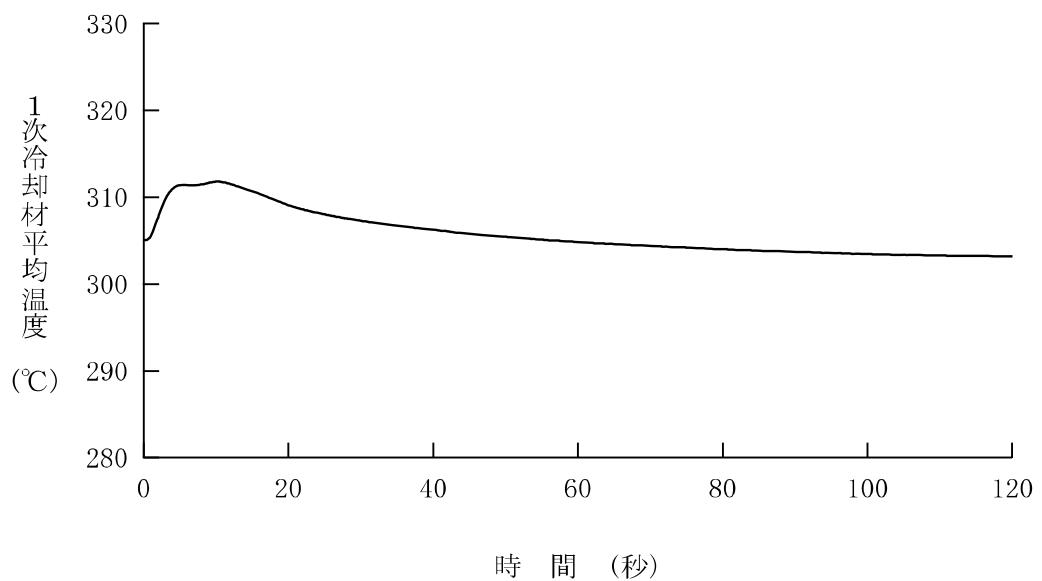


図 4.5.3.1-4 原子炉冷却材ポンプの軸固着+ソフトウェア CCF
(代表 3 ループプラント、1次冷却材平均温度)

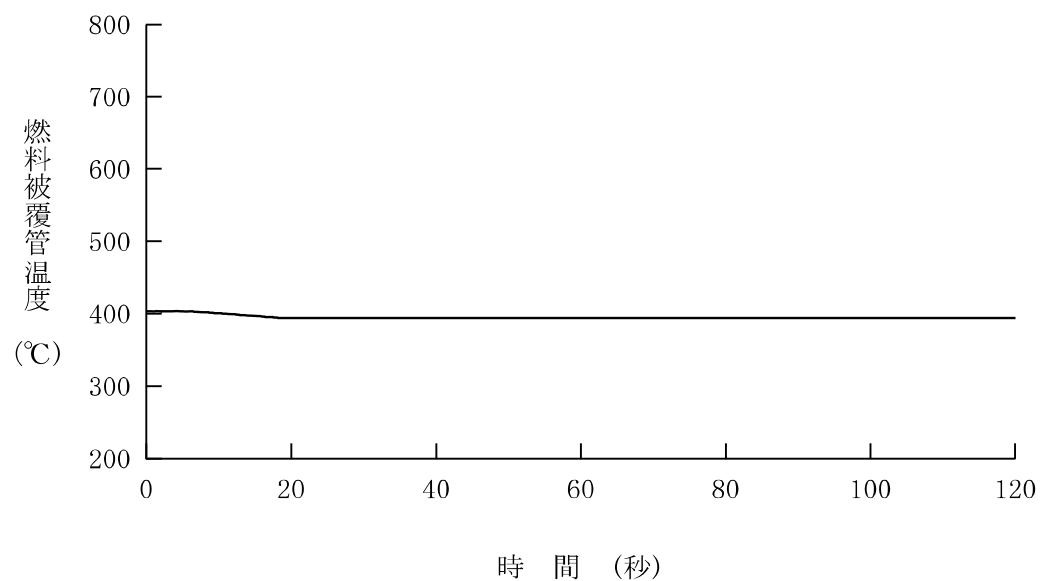


図 4.5.3.1-5 原子炉冷却材ポンプの軸固定 + ソフトウェア CCF

(代表 3 ループプラント、燃料被覆管温度)

4.5.3.2 代表4ループプラント

(1) 解析条件

本解析の解析条件は事象進展が厳しくなるように選定している。主要解析条件を表 4.5.3.2-1 に示す。評価項目及び解析コードが異なるものの、ソフトウェア CCF を考慮しない場合の解析との対比として、添付書類十解析での条件と比較する形で示している。

評価項目の違いによる解析条件への影響としては、初期条件及び熱水路係数に表れる。設計基準事故の添付書類十解析は、改良統計的熱設計手法に基づく DNBR を対象とした評価であり、初期定常誤差を DNBR の許容限界値側に含めるため、初期条件として定格値を用いる。また、DNBR は冷却材条件にも影響を受けるため、熱水路係数の設定に当たっては $F_{\Delta H}^N$ を対象としている。一方、CCF 対策有効性評価では評価対象として、燃料健全性（主に燃料被覆管温度）及び 1 次系圧力に着目しているため、初期条件に定常誤差を考慮するようにしている。また、燃料被覆管温度に対してはペレット発熱量の影響が大きいため、熱水路係数の設定に当たっては F_Q を対象としている。

解析コードの違いによる解析条件への影響としては、各種反応度帰還効果に表れる。いずれの場合でも、解析コードの不確かさと取替炉心毎のばらつきを考慮して条件設定を行っているが、設計基準事故の添付書類十解析で用いている MARVEL コードでは、炉心 1 点炉近似モデルによる中性子動特性計算のため、反応度係数もしくは反応度欠損を入力することで各種反応度帰還効果が評価されるのに対し、CCF 対策有効性評価に用いた SPARKLE-2 コードでは、時間依存の 2 群拡散方程式モデルによる中性子動特性計算のため、各種反応度帰還効果は核定数（断面積）変化により評価される。

(2) 解析結果

主要な事象クロノロジを表 4.5.3.2-2 に、主要な解析結果を表 4.5.3.2-3 に示す。また、主要なパラメータの事象進展中の推移を図 4.5.3.2-1 から図 4.5.3.2-5 に示す。これら事故経過の概要を以下に述べる。

過渡変化発生に伴う炉心の 1 次冷却材流量の減少により除熱が悪化し、1 次冷却

材温度及び1次冷却材圧力が上昇する。1次冷却材温度の上昇は減速材反応度帰還効果による負の反応度添加をもたらし原子炉出力を低下させる。1次冷却材流量の変化が収まり整定するまでに、多様化設備による原子炉トリップの保護限界値には到達せず、1次冷却材流量の変化に応じて原子炉出力は整定する。

これら事象進展の間、炉心冷却の状態としては悪化する方向ではあるものの、減速材反応度帰還効果による原子炉出力低下によって、燃料被覆管温度の有意な上昇はない。また、原子炉冷却材圧力バウンダリに係る圧力の最大値は約16.8MPa[gage]にとどまる。原子炉冷却材圧力バウンダリに係る圧力の最大値は、添付書類十解析の結果よりも低い。このように、本事故とデジタル安全保護回路のソフトウェアCCFが重畠した場合でも判断基準を十分下回り、安全上の問題とはならないことを確認した。

表 4.5.3.2-1 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトラヴェア CCF の主要解分析条件（1）
 (代表 4 ループプラント)

解析コード	添付書類十解析 (設計基準事故)		CCF 対策有効性評価	条件差の根拠
	PHOENIX	MARVEL FACTRAN THINC-III		
評価項目	(燃料健全性 (最小 DNBR))	※1 1 次系圧力	燃料健全性 (燃料被覆管温度) 1 次系圧力	判断基準に応じた評価を実施。燃料健全性 は燃料被覆管温度の最大値にて確認。
燃焼度時点	サイクル初期	同左		
事故条件	1 台の 1 次冷却材ポンプ流量急減	同左		
初期	原子炉出力 (定格値+定常誤差)	102%	同左	
条件	1 次冷却材平均温度 (定格温度+定常誤差)	309.3°C	同左	
件	原子炉圧力 (定格圧力+定常誤差)	15.62MPa [gage]	同左	

※1 添付書類十解析としては原子炉圧力解析と最小DNBR 解析があるが、CCF 対策有効性評価の対比として同じ評価項目となる原子炉圧力解析の条件を記載

表 4.5.3.2-1 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトウェア CCF の主要解析条件 (2)

(代表 4 ループプラント)

	添付書類十解析 (設計基準事故)	CCF 対策有効性評価	条件差の根拠
実効遅発中性子割合	0.75 % (最大値)	同左	
即発中性子寿命	20 μ sec (最大値)	同左	
減速材反応度帰還効果	0pcm/°C	-16pcm/°C (初期)	現実的条件として、高温全出力の初期状態を考慮。解析コードの不確かさ及び炉心のばらつきを考慮した保守的な値を設定。
ドップラ反応度帰還効果	出力と反応度の閾数	解析コードが直接計算 (基準とする平衡炉心+20%)	解析コードによる設定方法の差。解析コードの不確かさ及び炉心のばらつきを考慮した保守的な値を設定。
熱水路係数	$F_{\Delta H}^N$ 制限値	F_Q 制限値 (初期)	燃料健全性評価の観点で、初期状態における熱水路係数を制限値に設定。
单一故障	安全保護系	なし	現実的条件として、单一故障は考慮しない。
原子炉トリップ信号	1 次冷却材流量低 (デジタル安全保護系)	$\left(\begin{array}{l} \text{原子炉圧力高} \\ \text{(多様化設備)} \end{array} \right)$	デジタル安全保護系は不作動。解析の結果、多様化設備の保護限界値に到達せず。

表 4.5.3.2-2 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトウェア CCF の主要事象クロノロジ
(代表 4 ループプラント)

事象	添付書類十解析 (設計基準事故)	CCF 対策有効性評価
ポンプの軸固定	0 秒	0 秒
原子炉トリップ 限界値到達	約 0.1 秒 (1 次冷却材流量低)	—
制御棒落下開始	約 1.1 秒	— (トリップに至らない)

表 4.5.3.2-3 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトウェア CCF の主要解析結果
(代表 4 ループプラント)

パラメータ	添付書類十解析 (設計基準事故)	CCF 対策有効性評価
原子炉冷却材圧力バウンダリ にかかる圧力 (判断基準)	約 17.4 MPa [gage] (\leq 20.59 MPa [gage])	約 17.1 MPa [gage] 同左
最小 DNBR (判断基準)	約 1.51 ($>$ 1.42)	— —
燃料被覆管温度最大 (判断基準)	— —	初期から有意に上昇しない (\leq 1200°C)

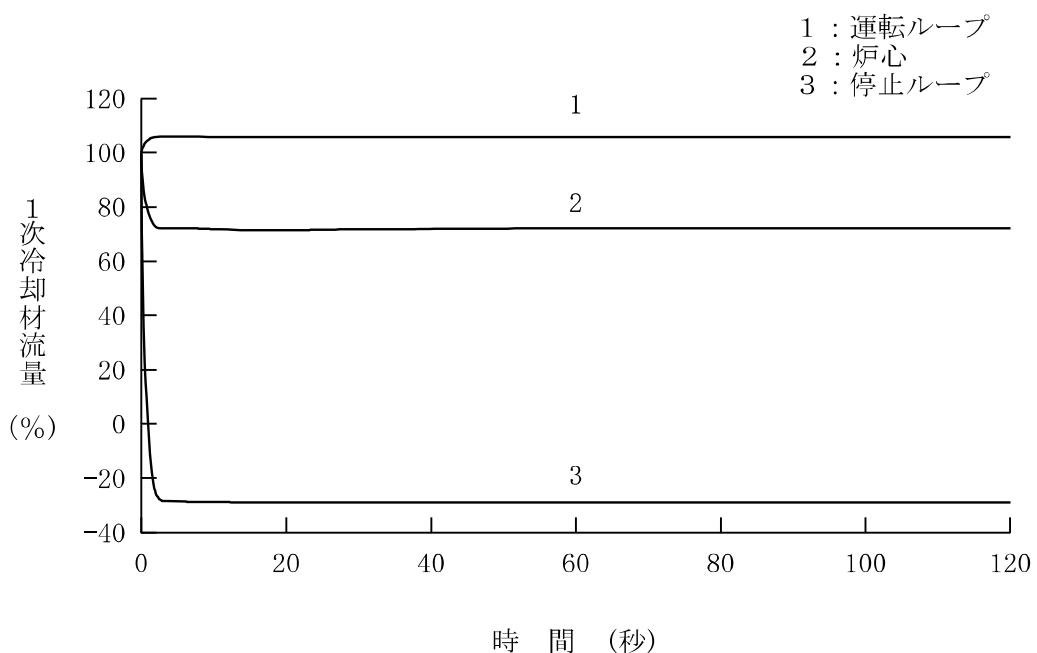


図 4.5.3.2-1 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトウェア CCF
(代表 4 ループプラント、1 次冷却材流量)

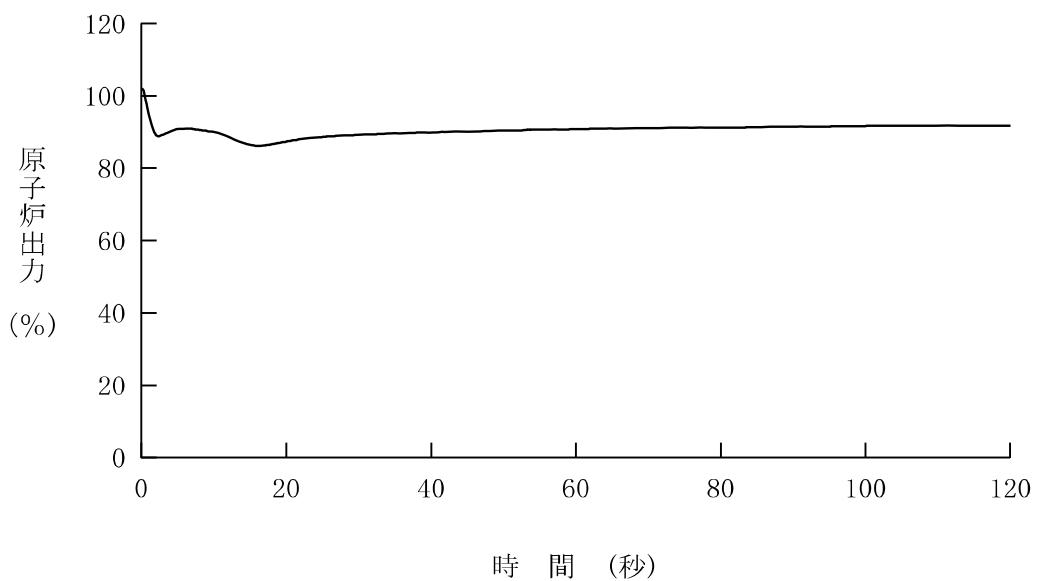


図 4.5.3.2-2 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトウェア CCF
(代表 4 ループプラント、原子炉出力)

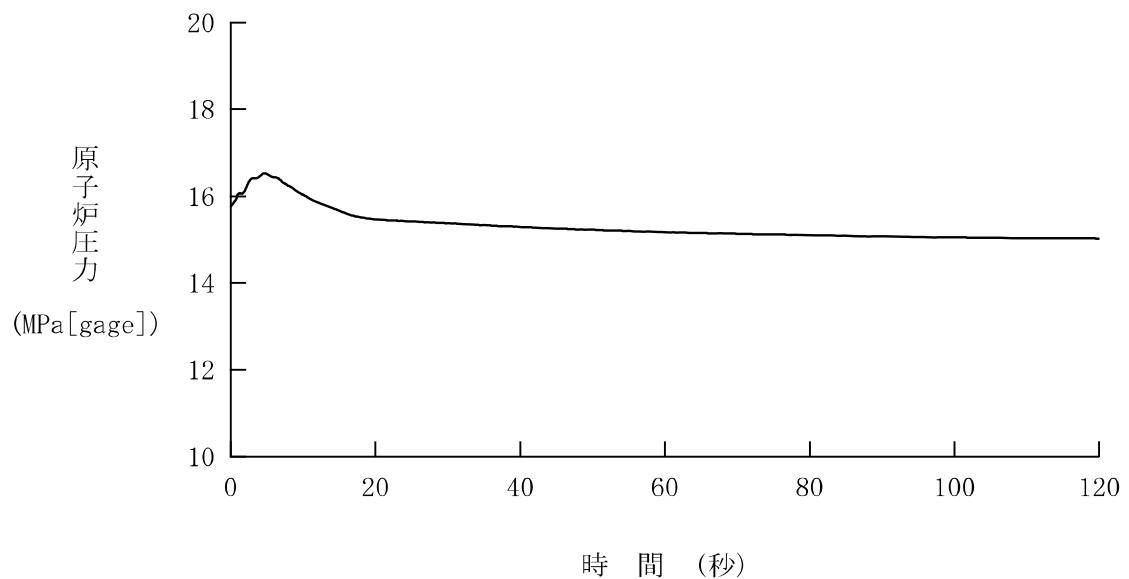


図 4.5.3.2-3 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトウェア CCF

(代表 4 ループプラント、原子炉圧力)

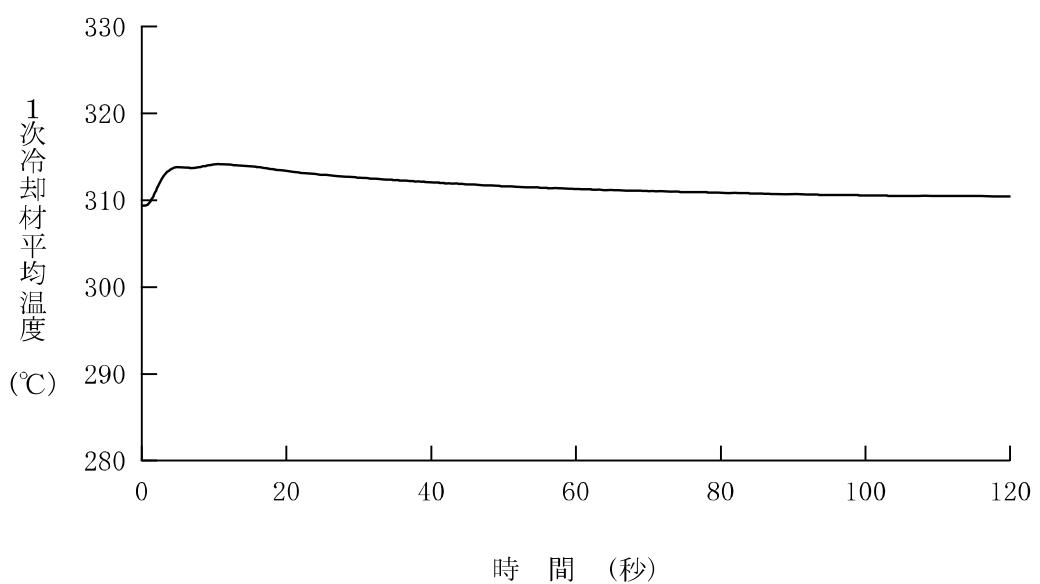


図 4.5.3.2-4 原子炉冷却材ポンプの軸固定+ソフトウェア CCF

(代表 4 ループプラント、1 次冷却材平均温度)

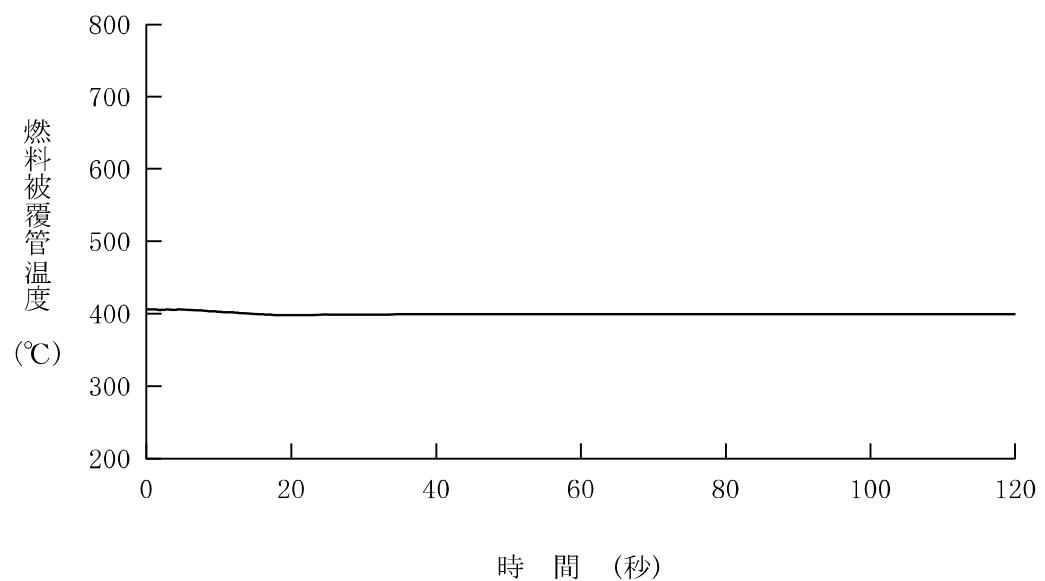


図 4.5.3.2-5 原子炉冷却材ポンプの軸固定 + ソフトウェア CCF

(代表 4 ループプラント、燃料被覆管温度)