




第 7.1.8.31 図 原子炉容器内水位の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

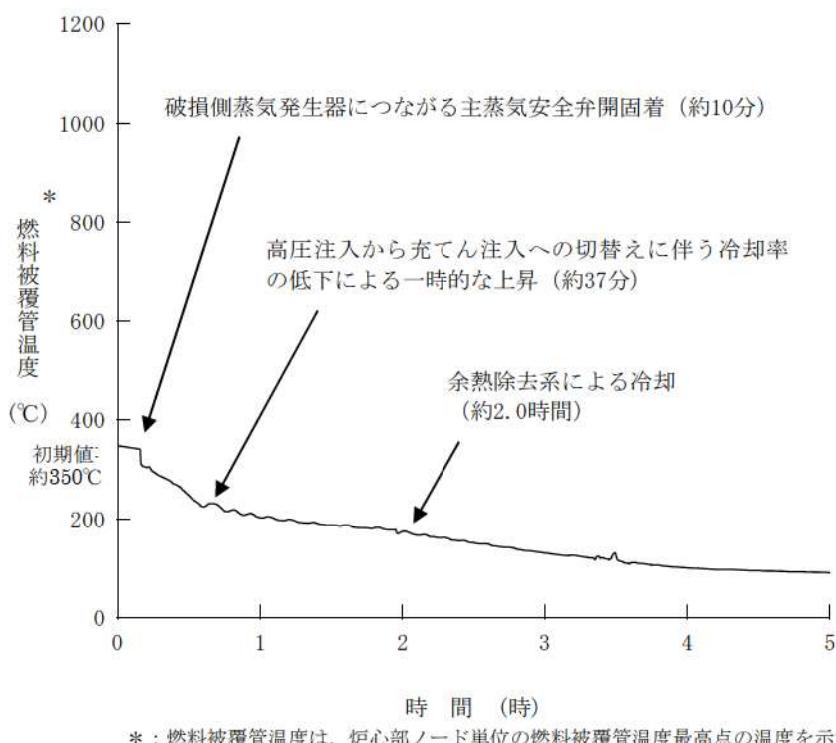


第 7.1.8.32 図 燃料被覆管温度の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

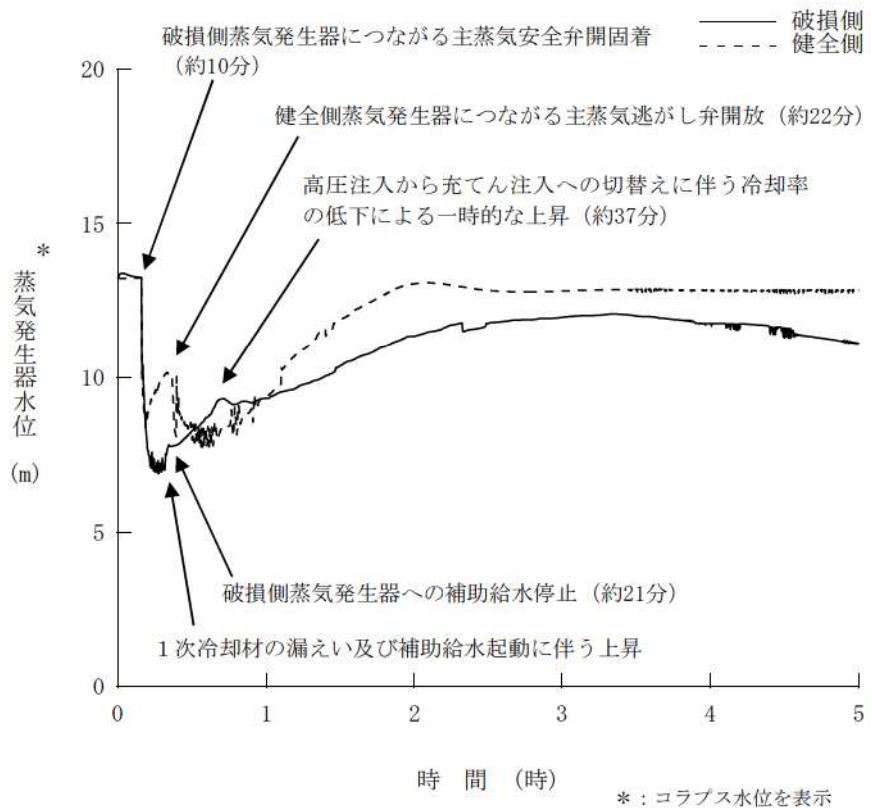


第 7.1.8.33 図 蒸気発生器水位の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

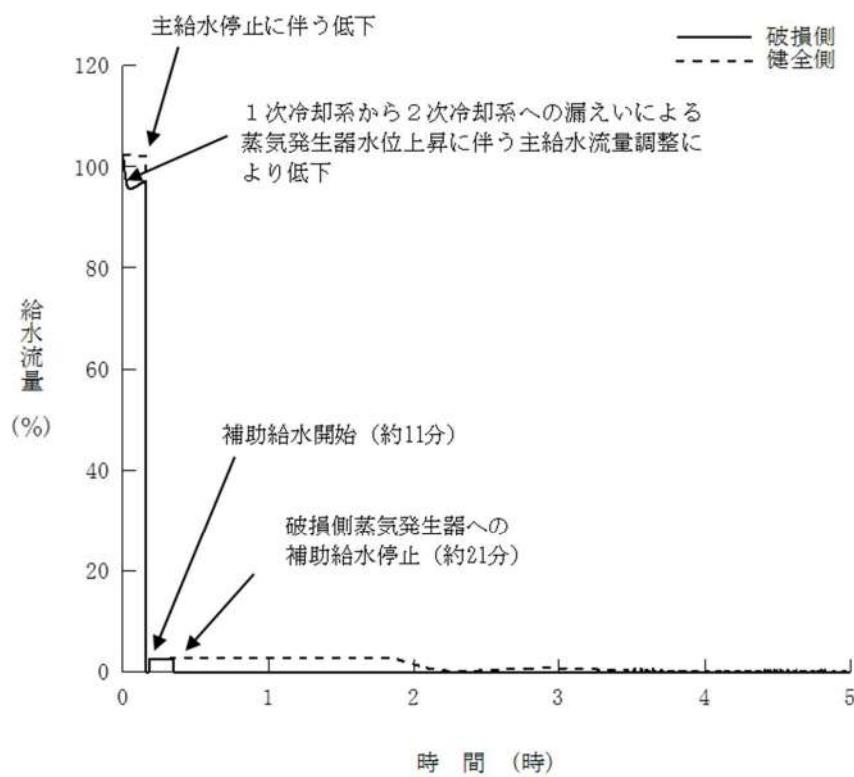

第 7.1.8.34 図 給水流量の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

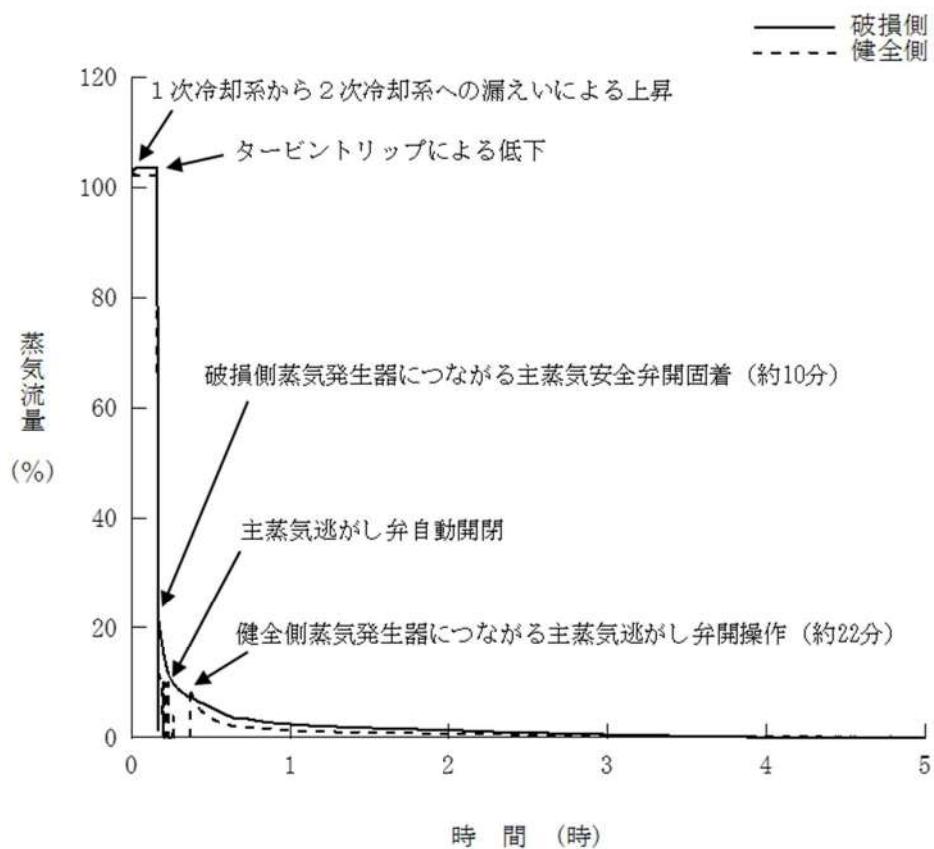


第 7.1.8.35 図 蒸気流量の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)

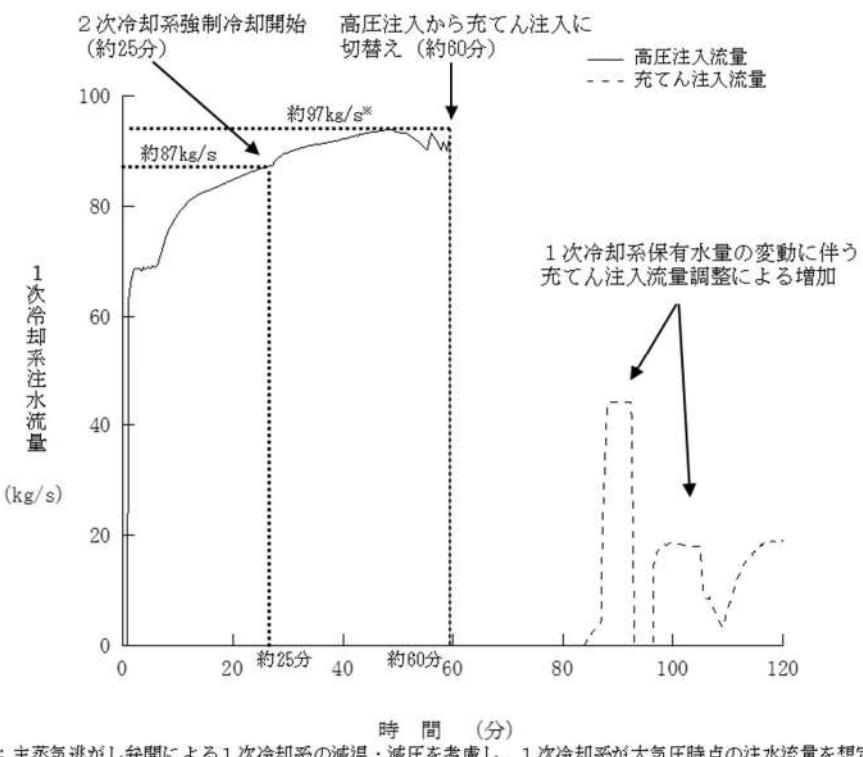

※：主蒸気逃がし弁開による1次冷却系の減温・減圧を考慮し、1次冷却系が大気圧時点の注水流量を想定

第 7.1.8.36 図 1次冷却系注水流量の推移
(インターフェイスシステム LOCA) (操作時間余裕確認)

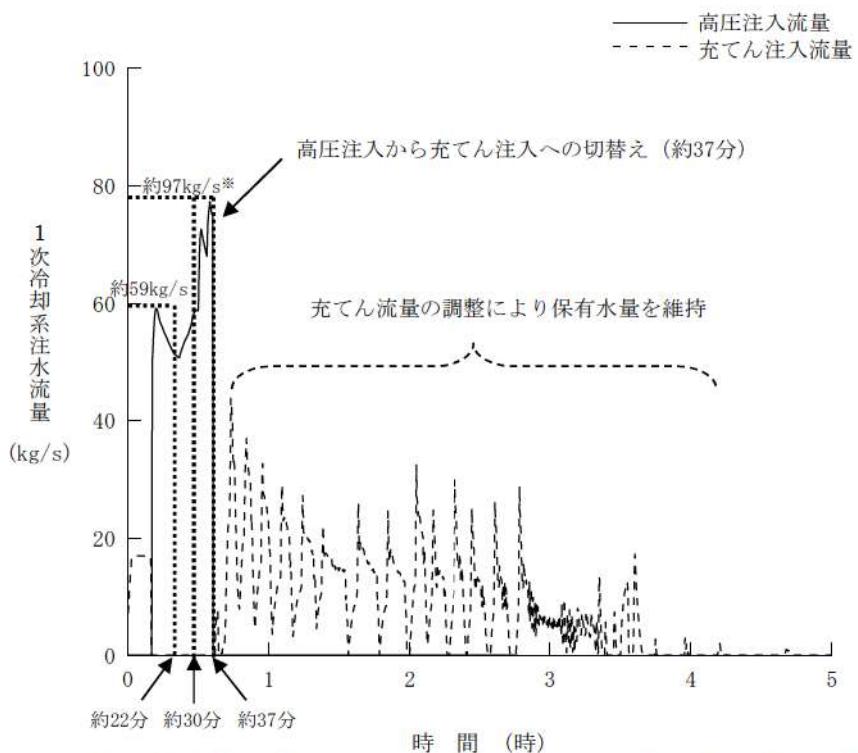

※：主蒸気逃がし弁開による1次冷却系の減温・減圧を考慮し、1次冷却系が大気圧時点の注水流量を想定

第 7.1.8.37 図 1次冷却系注水流量の推移
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故)
(操作時間余裕確認)

インターフェイスシステムLOCA時における高圧注入から
充てん注入への切替えについて

インターフェイスシステムLOCAにおいて破断規模が小さく1次冷却系がサブクール状態の場合には、1次冷却材圧力は高圧注入により保持されるので、1次冷却系からの放出流量を減少させるため、非常用炉心冷却設備停止条件を確認し条件が満足すれば高圧注入から充てん注入に切り替え、注入量を減少させて1次冷却系の減圧を促進させる手順としている。

また、非常用炉心冷却設備停止条件が満足されない場合においても、原子炉トリップ後1時間程度経過後には、崩壊熱レベル*が低くなつており充てん注入による炉心の除熱が可能であることから、燃料取替用水ピット保有水の消費を減らす目的で、高圧注入から充てん注入に切り替える手順としている。

※充てん注入により除熱可能な崩壊熱レベル

原子炉トリップ1時間後の崩壊熱レベルは炉心出力（定格比）約1.4%であり、低圧時の充てん流量（約□kg/s）により除熱可能な崩壊熱レベル約□%より低く、充てん注入による除熱が可能。

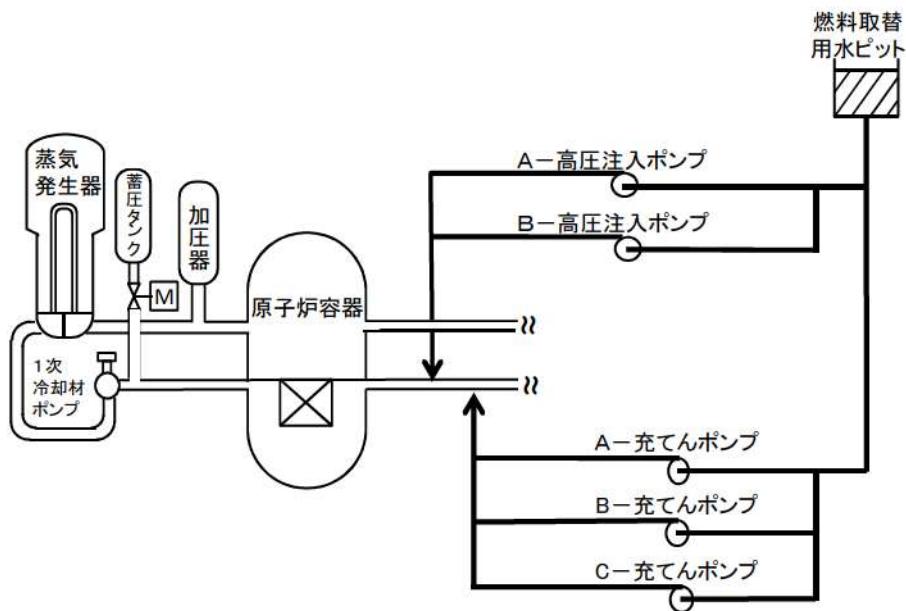


図 高圧注入と充てん流入ラインの系統概要

□枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

破損側SGの隔離操作を実施の際に補助給水の停止操作の妥当性について

1. 破損側SGへの補助給水を停止した場合の影響

SGTR発生時においては、健全側SGのみを用いた2次冷却系による炉心冷却及び1、2次冷却系の均圧操作による漏えい停止が可能であり、破損側SGへの補助給水を停止させることによる悪影響はないと考えている。

2. 破損側SGへの補助給水を停止しなかった場合の影響

仮に破損側SGへの補助給水を停止しなかった場合、1次冷却系からの漏えいの制御が困難なことからSG 2次側が満水に至る可能性がある。この場合、1次冷却系から2次冷却系へ漏えいした放射性物質のうち水に保持されやすい性質を持つ無機よう素が、気液分配を期待できない状態で外部へ放出されることによる被ばく上の影響が考えられる。

したがって、SGTR発生時においては周辺環境への被ばく低減の観点で、健全側SGを用いた1次冷却系の冷却・均圧操作を優先した上で、破損側SGが満水となるリスクを避けるために破損側SGへの補助給水を停止する手順としている。

3. 海外における知見

米国US-EPRや仏国EDFのSGTR時の手順を確認した結果、上記と同様に健全側SGでの冷却・減圧を優先した上で、破損側SGの補助給水を停止させる手順となっていることを確認している。

重大事故等対策の有効性評価に使用する個別解析条件
(格納容器バイパス)

重要事故シーケンス「インターフェイスシステム LOCA」における個別解析条件を第1表、「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」における個別解析条件を第2表に示す。

第1表 システム熱水力解析用データ

(格納容器バイパス (インターフェイスシステム LOCA))

名 称	数 値	解析上の取り扱い
(1) 原子炉保護設備 1) 「原子炉圧力低」 原子炉トリップ i 設定点	12.73MPa[gage]	設計値 (トリップ限界値)
ii 応答時間	2秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)
(2) 事象収束に重要な機器・操作関連 1) 「原子炉圧力異常低」非常用 炉心冷却設備作動 i 設定点	11.36MPa[gage]	設計値 (作動限界値)
ii 応答時間	2.0秒	最大値 (設計要求値)
iii 給水開始	非常用炉心冷却設備作動限界値到達 の25秒後(自動起動)	最大値 (設計要求値)
iv 基数	高圧注入ポンプ 2台	設計値
v 容量	最大注入特性 (第2図参照)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)
vi 停止条件	- サブクール度 40°C以上 - 加圧器水位 50%以上で安定又は 上昇中 - 1次冷却材圧力 (広域) が安定 又は上昇、かつ蓄圧タンク不動 作又は隔離中 - 蒸気発生器狭域水位下端以上又 は SG へ電動補助給水ポンプ 1 台の設計流量以上で注水中	} 運転員等操作条件
2) 補助給水ポンプ i 給水開始 (起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備作動限界値到達 の60秒後(自動起動)	最大値 (設計要求値)
ii 蒸気発生器水位の維持	狭域水位内	運転員等操作条件
iii 個数	電動 2台+ターピン動 1台	設計値
iv 容量	150m³/h (蒸気発生器 3基合計)	最小値 (設計値に余裕を考慮した値)

名 称	数 値	解析上の取り扱い
3) 蓄圧タンク		
i 出口弁閉止	非常用炉心冷却設備停止条件の成立 又は1次冷却材圧力 0.6MPa[gage]到達	運転員等操作条件
ii 基数	3基 (1ループ当たり1基)	設計値
iii 保持圧力	4.04MPa[gage]	最低保持圧力
iv 保有水量	29.0m ³ (1基当たり)	最低保有水量
4) 充てんポンプ		
i 注入開始	非常用炉心冷却設備停止条件成立後	運転員等操作余裕の考え方
ii 個数	2台	設計値 (全3台中1台は待機)
iii 容量	160 m ³ /h 以下で、加圧器水位を維持するように調整	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)
iv 加圧器水位の維持	計測範囲内	運転員等操作条件
5) 主蒸気逃がし弁		
i 2次系強制冷却開始	SI信号発信後25分	運転員等操作余裕の考え方
ii 個数	3個 (1ループ当たり1個)	設計値
iii 容量	定格主蒸気流量の10% (1個当たり)	設計値
6) 加圧器逃がし弁		
i 開閉操作開始	(1) 非常用炉心冷却設備停止条件成立前 サブクール度 60°C以上で開操作 サブクール度 40°C以下又は加圧器水位 50%以上で閉操作 (2) 非常用炉心冷却設備停止条件成立後の漏えい量抑制 サブクール度 20°C以上で開操作 サブクール度 10°C以下で閉操作	運転員等操作条件
ii 個数	1個	運転員等操作条件
iii 容量	95t/h (1個当たり)	設計値
7) 余熱除去系		
i 給水開始	余熱除去系接続条件 1次冷却材温度が177°C未満 1次冷却材圧力が2.7MPa[gage]以下	運転員等操作条件
ii 個数	1台	使用可能台数

名 称	数 値	解析上の取り扱い
8) 原子炉格納容器外の余熱除去 冷却器出口逃がし弁 i 吹止まり圧力	[REDACTED] MPa[gage]	設計値
9) 原子炉格納容器内の余熱除去 ポンプ入口逃がし弁 i 吹止まり圧力	[REDACTED] MPa[gage]	設計値
(3) 事故条件		
1) 破断箇所 (漏えい個所) i 原子炉格納容器内の余熱除去ポンプ入口逃がし弁	破断口径 (等価直径) 約 7.6cm (3 インチ)	設計値
ii 原子炉格納容器外の余熱除去冷却器出口逃がし弁	約 2.5cm (1 インチ)	設計値
iii 余熱除去系機器等	約 2.9cm (1.15 インチ)	評価値に対して余裕を考慮した値

[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。


第2表 システム熱水力解析用データ

(格納容器バイパス (蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故))


名 称	数 値	解析上の取り扱い
(1) 原子炉保護設備		
1) 「過大温度ΔT高」		
原子炉トリップ		
i 設定点	1次冷却材平均温度等の関数 (第1図参照)	設計値 (トリップ限界値)
ii 応答時間	6秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)
2) 「原子炉圧力低」		
原子炉トリップ		
i 設定点	12.73MPa [gage]	設計値 (トリップ限界値)
ii 応答時間	2秒後に制御棒落下開始	最大値 (設計要求値)
(2) 事象収束に重要な機器・操作関連		
1) 「原子炉圧力低と加圧器水位低の一一致」非常用炉心冷却設備作動		
i 設定点	12.04MPa [gage] (圧力) 水位検出器下端水位 (水位)	設計値 (作動限界値)
ii 応答時間	2.0秒	最大値 (設計要求値)
iii 給水開始 (起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備作動限界値到達の25秒後(自動起動)	最大値 (設計要求値)
iv 基数	高圧注入ポンプ 2台	設計値
v 容量	最大注入特性 (第2図参照)	最大値 (設計値に余裕を考慮した値)
vi 停止条件	- サブクール度 40°C以上 - 加圧器水位 50%以上で安定又は上昇中 - 1次冷却材圧力 (広域) が安定又は上昇、かつ蓄圧タンク不動作又は隔離中 - 健全側の蒸気発生器狭域水位下端以上又は健全側蒸気発生器への電動補助給水ポンプ 1台の設計流量以上で注水中	運転員等操作条件

名 称	数 値	解析上の取り扱い
2) 補助給水ポンプ		
i 給水開始 (起動遅れ時間)	非常用炉心冷却設備作動限界値到達の 60 秒後(自動起動)	最大値(設計要求値)
ii 蒸気発生器水位の維持	狭域水位内	運転員等操作条件
iii 個数	電動 2 台+タービン動 1 台	設計値
iv 容量	150m ³ /h (蒸気発生器 3 基合計) (破損蒸気発生器隔離前)	最小値(設計値に余裕を考慮した値)
3) 破損側蒸気発生器隔離操作		
i 隔離操作開始	原子炉トリップ後 10 分で開始し、約 2 分で完了	運転員等操作余裕の考え方
ii 隔離操作対象	(1) 破損蒸気発生器への補助給水停止 (2) 破損蒸気発生器につながるタービン動補助給水ポンプ駆動蒸気元弁閉止 (3) 破損蒸気発生器につながる主蒸気隔離弁閉止	運転員等操作条件
4) 充てんポンプ		
i 注入開始	非常用炉心冷却設備停止条件成立後 2 分	運転員等操作余裕の考え方
ii 個数	2 台	設計値
iii 容量	160 m ³ /h 以下で、加圧器水位を維持するように調整	最大値(設計値に余裕を考慮した値)
iv 加圧器水位の維持	計測範囲内	運転員等操作条件
5) 主蒸気逃がし弁		
i 2 次系強制冷却開始	破損側蒸気発生器隔離操作完了後 1 分	運転員等操作余裕の考え方
ii 個数	2 個(健全側 1 ループ当たり 1 個)	運転員等操作条件
iii 容量	定格主蒸気流量の 10% (1 個当たり) (定格運転時)	設計値
6) 加圧器逃がし弁		
i 開閉操作開始	(1) 非常用炉心冷却設備停止条件成立前 サブクール度 60°C 以上で開操作 サブクール度 40°C 以下又は加圧器水位 50% 以上で閉操作 (2) 非常用炉心冷却設備停止条件成立後の漏えい量抑制 サブクール度 20°C 以上で開操作 サブクール度 10°C 以下で閉操作	運転員等操作条件

名 称	数 値	解析上の取り扱い
ii 個数	1個	運転員等操作条件
iii 容量	95t/h (1個当たり)	設計値
7)余熱除去系		
i 冷却開始	余熱除去系接続条件 1次冷却材温度が177°C未満 1次冷却材圧力が2.7MPa[gage]以下	運転員等操作条件
ii 個数	2台	設計値
iii 容量	681 m³/h (1基当たり) 以下で低温停止状態に向けて冷却するように調整	設計値
(3) 事故条件		
1) 蒸気発生器伝熱管破損	蒸気発生器の伝熱管1本の両端破断	事故想定
2) 破損側蒸気発生器の隔離失敗	主蒸気安全弁1個の開固着	事故想定

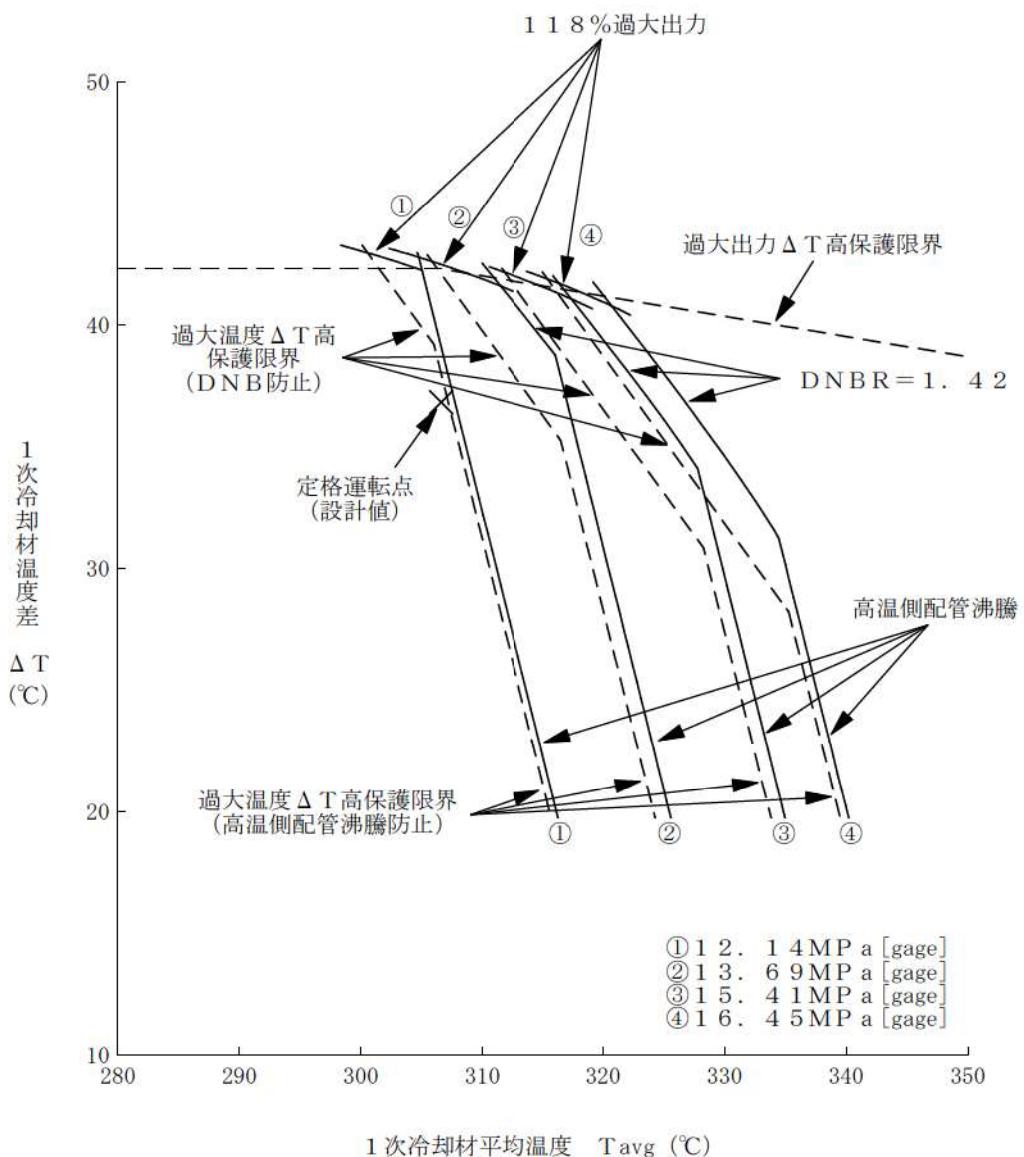

第1図 過大温度 ΔT 高及び過大出力 ΔT 高による保護限界図（代表例）

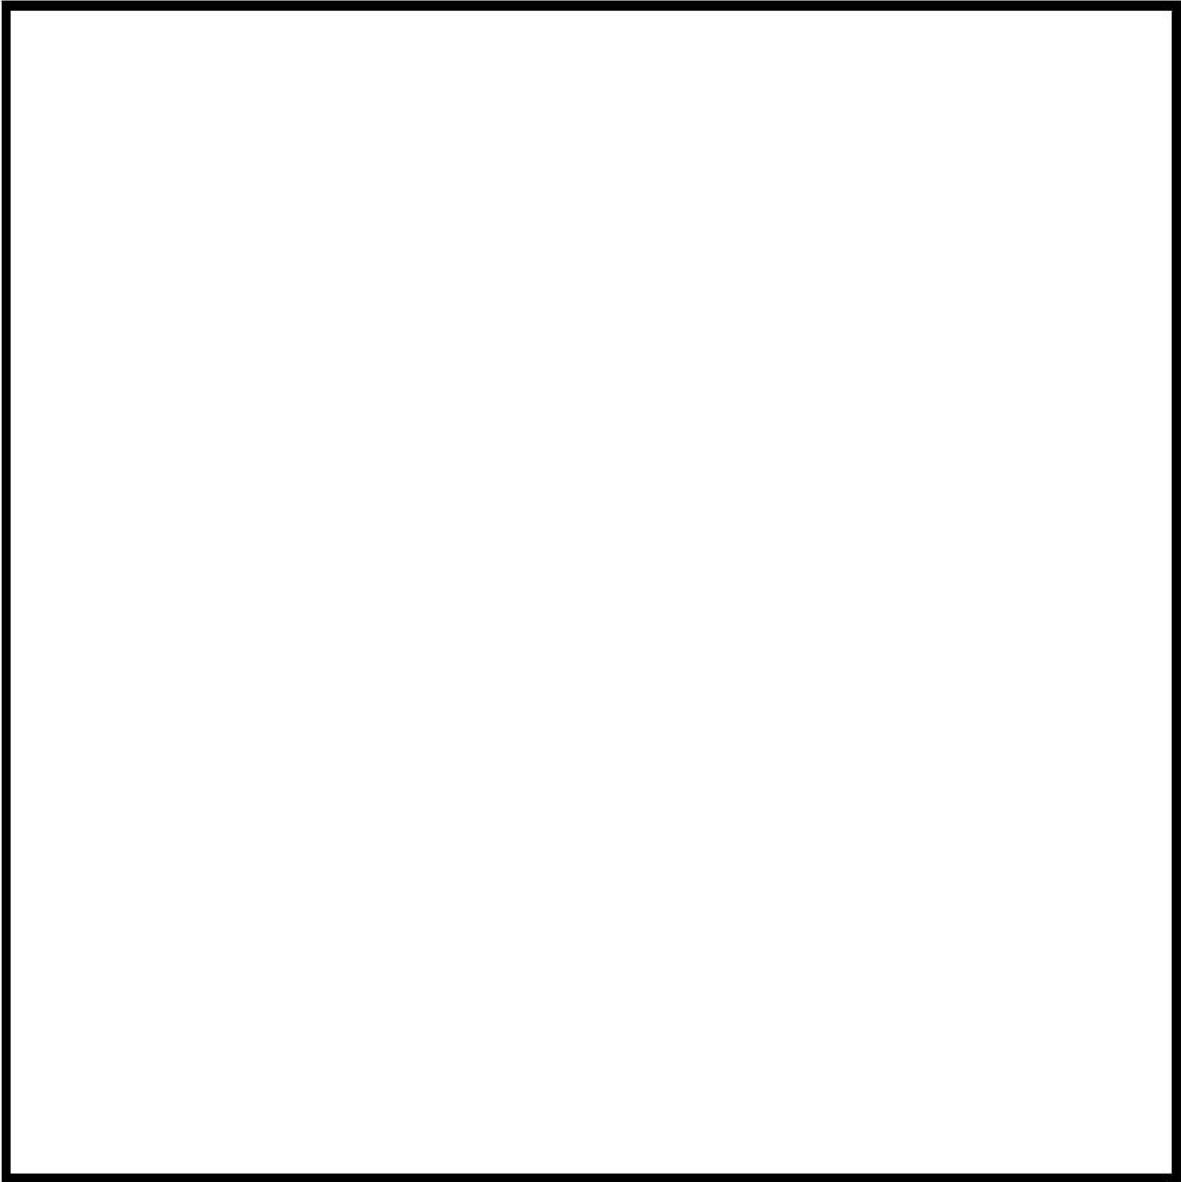

第2図 高圧注入ポンプの最大注入流量（2台運転時）

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

インターフェイスシステム LOCA 発生時の余熱除去系統の破断箇所
及び破断面積について

1. 事象発生を想定する系統と発生原因について

泊3号炉において、インターフェイスシステム LOCA（以下、「ISLOCA」という。）が想定される系統と発生原因について、以下のとおり検討を行った。

1.1 事象発生を想定する系統の設定

泊3号炉の主要系統のうち、1次冷却系統と物理的に配管が接続された状態にある系統であって、低圧設計であり、運転時の破損想定によって格納容器外への冷却材の漏えいを引き起こすものとしては、余熱除去系統（低圧注入系と一部兼用）及び化学体積制御系統がある。

このうち、化学体積制御系統については、通常運転状態においても使用されるものであり、原子炉格納容器内の抽出オリフィスによって減圧されていること、漏えいが生じた場合にも加圧器水位低下に伴う自動抽出隔離（直列3弁）がかかること、及び破損に伴い系統が機能喪失した場合にも非常用炉心冷却系による事象収束に期待できることから、炉心損傷に至ることはない。（図1参照）

一方、余熱除去系統については、1次冷却系統が低圧状態での使用を前提としており、後述のとおり、入口部にあっては、通常運転状態では閉止している電動隔離弁を直列に2台設置、出口部にあっては、逆止弁を直列に3台設置する等して信頼性を高めているものの、隔離弁等の誤開、故障等により、運転中に当該系統が高圧状態となって破損した場合には、当該系統が非常用炉心冷却系の一部を構成することもあり、早期の緩和手段を講じなければ、原子炉格納容器外への1次冷却材の流出が継続し、炉心損傷に至る可能性がある。（図2参照）

以上のことから、ISLOCAを想定する系統として余熱除去系統を選定した。

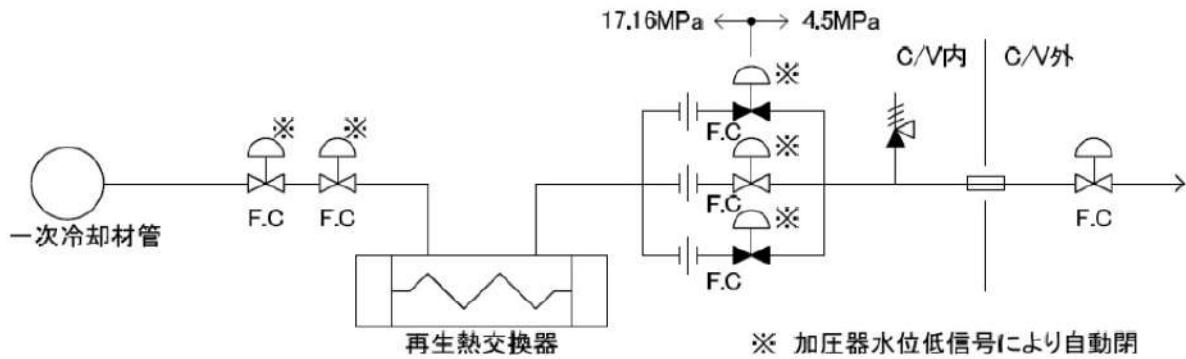


図1 泊3号炉 化学体積制御系統概略図

1.2 破断発生原因の想定について

余熱除去系統における ISLOCA の発生原因としては、以下の①から③に示すとおりの 3 つの原因が考えられる。また、余熱除去系統の概略図を図 2 に示す。

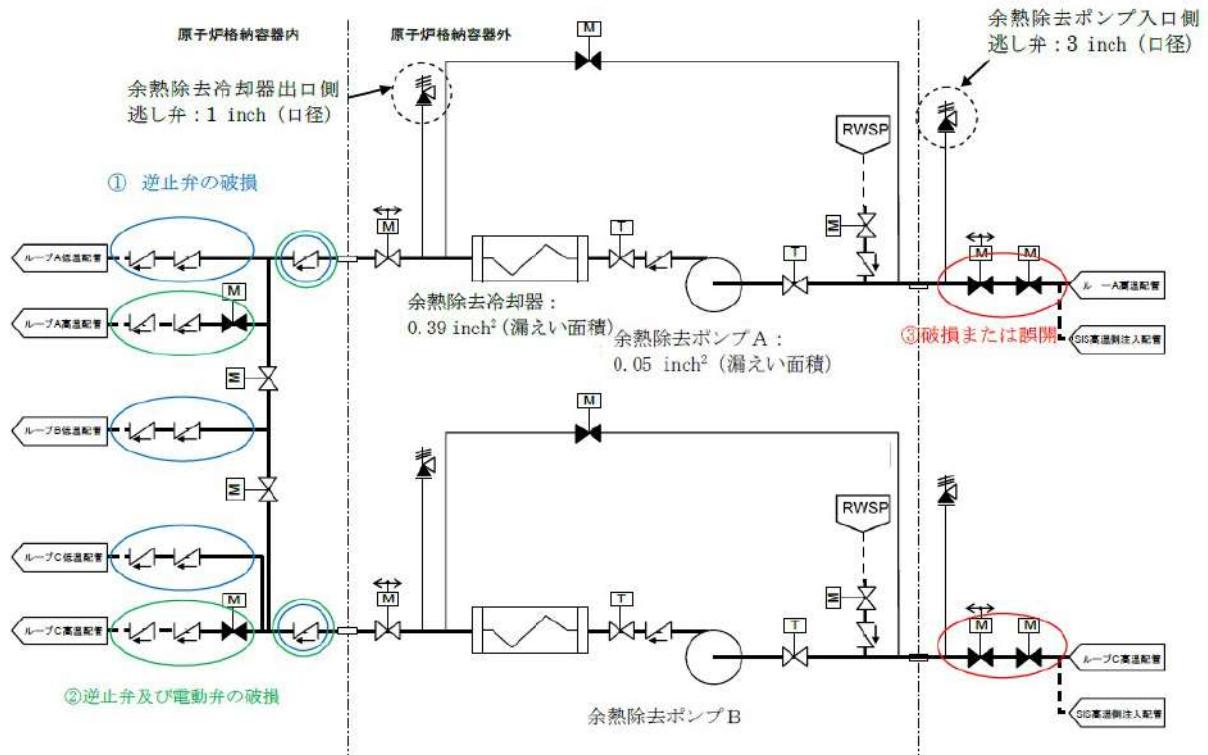


図2 泊3号炉 余熱除去系統概略図

ケース①：低温側配管注入ライン上の逆止弁が直列 3 台とも破損する。

ケース②：高温側配管注入ラインの逆止弁が直列 3 台とも破損し、加えて余熱除去系高温側配管注入ライン弁も破損する。

ケース③：余熱除去系入口第 1 隔離弁及び第 2 隔離弁の破損あるいは誤開が発生する。

ケース①及び②の場合、余熱除去系出口弁は高圧設計であるとともに通常時開であり、事象発生時に 1 次冷却系の圧力の影響を受けないことから故障の可能性は低いと考えられる。したがって、中央制御室からの閉操作により事象は収束すると考えられる。

ケース③の場合にも、余熱除去系入口隔離弁の誤開であれば、直列に 2 台設置されている電動弁を中央制御室からの閉操作により隔離することが可能と考えられるが、本事象においては、余熱除去系入口隔離弁が 2 台とも開状態となり、さらに中央制御室からの閉操作が不可能となった場合を想定する。

ケース③の場合、設計仕様以上の高温・高圧の 1 次冷却材系統の水が余熱除去系統に流入し、機器が破損し漏えいが発生することが想定される。

想定する漏えい箇所については、余熱除去ポンプ入口逃がし弁及び余熱除去冷却器出口逃がし弁の作動による流出並びに余熱除去系機器等の破損による漏えいを想定する。

[余熱除去系機器の漏えい想定]

- ・余熱除去ポンプ：メカニカルシール部
- ・余熱除去冷却器：ガスケット部
- ・余熱除去系弁：グランド部

本想定では、1 次冷却系の圧力を余熱除去系統の逃がし弁作動圧力以下まで減圧して漏えいを抑制し、最終的には余熱除去ポンプ入口に設置されたツインパワー弁を現場で閉止することで余熱除去系の隔離を行う必要があるため、運転員の作業性の観点から最も厳しくなる想定である。ケース③における余熱除去系統の漏えい箇所の想定及び隔離後の漏えい箇所の想定についてそれぞれ図 3、図 4 に示す。

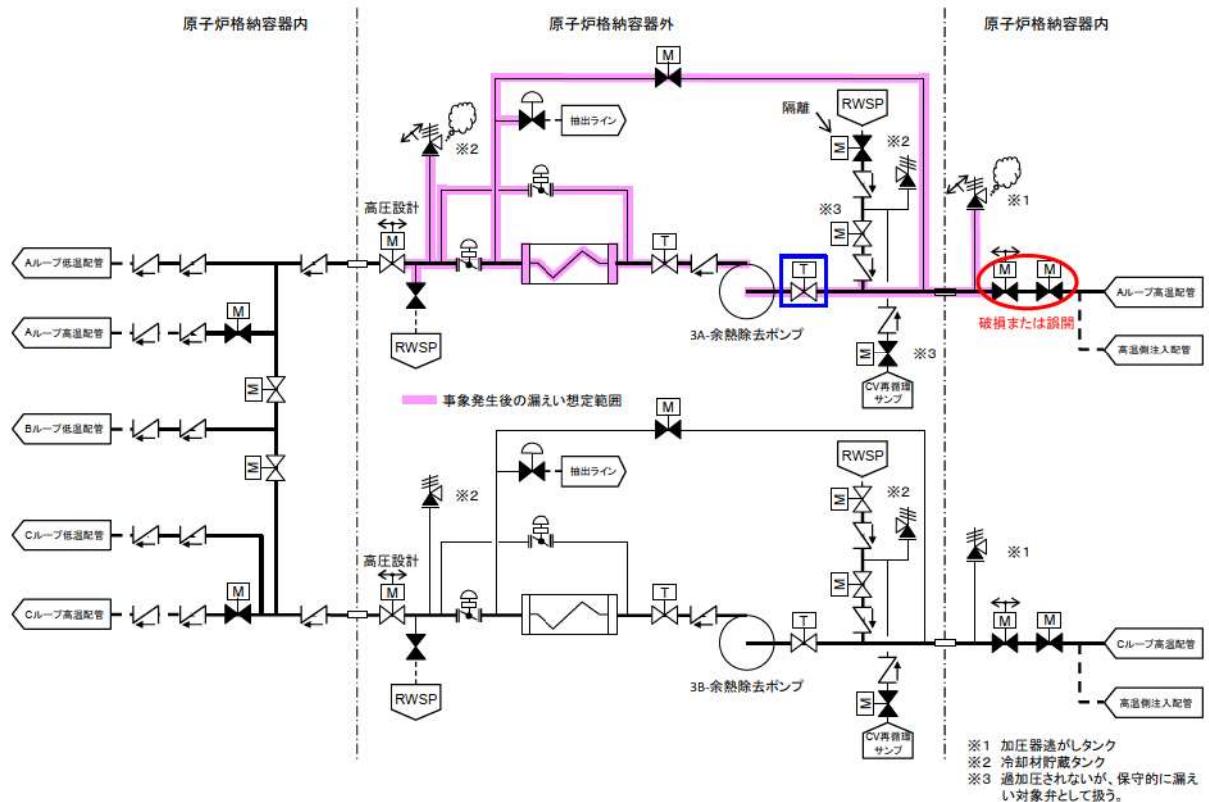


図3 泊3号炉 余熱除去系統概略図（ケース③における漏えい想定範囲）

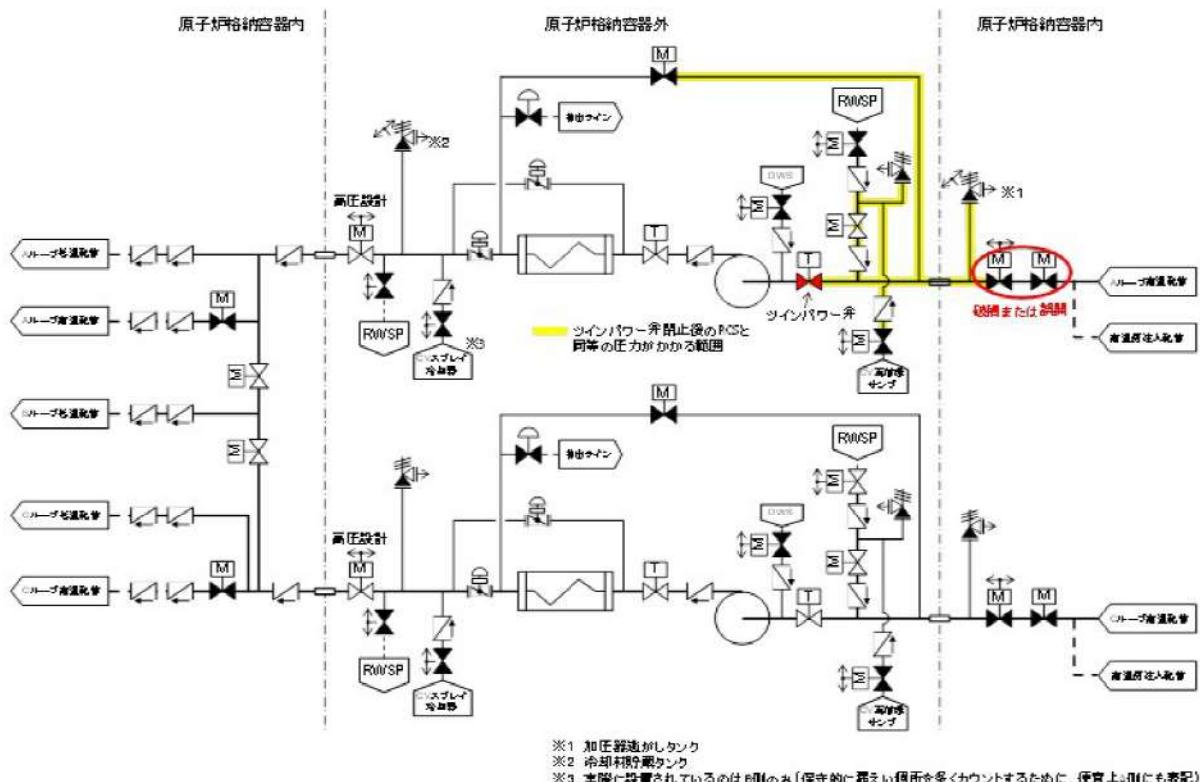


図4 泊3号炉 余熱除去系統概略図（ケース③における隔離後の漏えい想定範囲）

2. 実機における余熱除去系統の破断箇所及び破断面積の評価

泊3号炉において、ISLOCA発生時に想定される余熱除去系統の破断箇所及び破断面積について、実機の系統構成及び各機器の特徴を踏まえて以下のとおり評価した。

2.1 余熱除去系統の圧力挙動

通常運転中、高温・高圧の1次冷却材系統と常温・低圧の余熱除去系統は、余熱除去系入口第1隔離弁及び第2隔離弁の2個の電動仕切弁で隔離されている。評価においては、事象終息の観点で最も厳しいと想定される2個の隔離弁の同時開事象を想定する。

一般に、大きな圧力差のある系統間が隔離弁の誤開放等により突然連通した場合、低圧側の系統に大きな水撃力が発生することが知られている。特に、低圧側の系統に気相部が存在する場合、圧力波の共振が発生し、大きな水撃力が発生する場合があるが、余熱除去系統は満水状態で運転待機状態にあるため、その懸念はない。

一方、満水状態であったとしても、隔離弁が急激な開動作（以下、「急開」という。）となる場合は大きな水撃力が発生するが、緩やかな開動作であれば管内で生じる水撃力も緩やかとなり、また、後述するとおり圧力波の共振による大きな水撃力も発生せず、圧力がバランスするまで低圧系統が加圧される。（参考資料－1参照）

2個の余熱除去系統の入口隔離弁は、電動仕切弁であり、駆動機構にねじ構造やギアボックス等があるため、機械的要因では急開とはなり難い。また、両弁の電動での開弁速度は、第1弁が約□秒（全ストローク□mm）、第2弁が約□秒（全ストローク□mm）となっており、電気的要因では急開とならないことから、誤開を想定した場合、水撃事象が発生するような急開とならない。なお、2個の隔離弁の動作信号回路は独立しており、電気的、機械的な共通要因で同時に開動作するおそれはない。

文献^{*1}によると、配管端に設置された弁の急開、急閉（急激な閉動作）により管内で圧力波の共振が発生するのは、弁の開放時間もしくは閉鎖時

■枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

間 (T) が、圧力波が長さ (L) の管路内を往復するのに要する時間 (μ) より短い場合であるとされている。

$$\theta = \frac{T}{\mu} \leq 1$$

$$\mu = \frac{2L}{\alpha}$$

θ : 弁の時間定数

T : 弁の開放時間もしくは閉鎖時間 (s)

μ : 管路内を圧力が往復する時間 (s)

L : 配管長 (m)

α : 圧力波の伝播速度 (m/s)

*1. 水撃作用と圧力脈動 [改訂版] 第2編「水撃作用」(財原子力中央研究所 元特任研究員 秋元徳三)

ここで α は管路内の流体を伝わる圧力波の伝播速度であり、音速とみなすことができ、配管長 (L) を実機の余熱除去系統配管の配管長^{*2}を基に保守的に 200m^{*3} とし、水の音速 (α) を 1,500m/s^{*4} とすると、管路内を圧力波が往復する時間 (μ) は約 0.27 秒となる。即ち、弁開放時間 (T) を 0.1 秒とすると圧力波が共振することになり、一方、10 秒とすると圧力波の共振は生じないこととなる。

*2. 余熱除去系統の入口側隔離弁から出口側逃がし弁までの間隔：約 101m

*3. 配管長を実機より長く設定することは相対的に弁の開放時間を短く評価することになり、圧力波の共振の発生条件に対し保守的となる。

*4. 「新編流体の力学 中山泰喜著」より水の音速は下式で示される。また、圧力 15MPa 一定条件での温度と水（音速、密度、体積弾性係数）との関係を図 5 に示す。

$$\alpha = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$$

K : 水の体積弾性係数 (MPa)

ρ : 水の密度 (kg/m³)

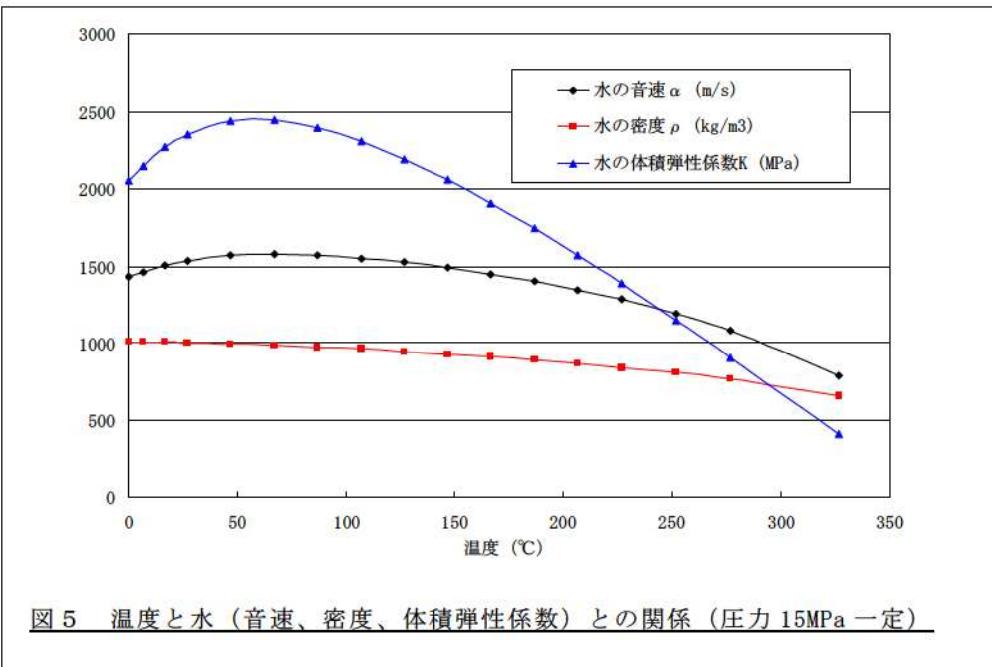


図5 温度と水（音速、密度、体積弾性係数）との関係（圧力15MPa一定）

温度約70°Cで水の音速は最大（約1,580m/s）となる。それ以降は水の密度に比べ水の体積弾性係数の減少が大きいことから、音速は低下していく。

余熱除去系統の入口側に設置されている隔離弁の開放時間は10秒以上と想定されることから、上記のとおり圧力波の共振による水撃作用の増幅が生じて、余熱除去系統内の機器に1次冷却材系統の圧力を大きく上回る荷重がかかることはない。

なお、既往の研究として、(財)原子力発電技術機構原子力安全解析所「レベル2PSA手法の整備に関する報告書=PWRプラント=」（以下、「NUPEC報告書」という。）においては、2個の隔離弁が0.1秒で同時に急開し、系統中の逃がし弁も全く動作しないことなど、極めて保守的な前提の下、圧力波の影響を評価し、その上で配管等が破壊に至らないことを示している。（参考資料-2参照）

一方、「NUREG/CR-5744 “Assessment of ISLOCA Risk-Methodology and Application to a Westinghouse Four-Loop Ice Condenser Plant”」（以下、「NUREG報告書」という。）においては、弁開放に要する時間を10秒として解析を行なっており、余熱除去系統には、1次冷却材系統の定常圧力が静的に加わるとしている。なお、NUREG報告書においては弁の全開時間

に係る流体過渡の考察がなされており、圧力波の共振のような現象は全開時間が 10 秒以上であれば無視出来るとされている。(参考資料－3 参照)

以上のことから、泊 3 号炉においては、余熱除去系統の低圧側は静的に 1 次冷却材系統の圧力相当まで加圧されるものとした。

2.2 余熱除去系統（実機）の破断面積について

余熱除去系統の低圧側が、静的に1次冷却材系統の圧力・温度相当(15.4MPa、300°C)まで加圧・加温されるものとして漏えい箇所及びそれぞれの機器の漏えいが発生する箇所の面積（以下、余熱除去冷却器のマンホール管台フランジ部や弁のグランド部の隙間部等からの漏えいについても、漏えいが発生する箇所の面積を「破断面積」という。）について評価した。

なお、評価対象範囲を図6に示すとともに、評価対象範囲に設置される機器等を表1に整理する。

表1 評価対象範囲に設置される機器等

機器等	弁番号、個数等	
	A系統	B系統
余熱除去冷却器	1個	1個
余熱除去ポンプ	1個	1個
逃がし弁	3V-RH-004A 3V-RH-027A 2個	3V-RH-004B 3V-RH-027B 2個
弁	3V-RH-005A 3V-RH-006A 3V-RH-008A 3V-RH-013A 3V-RH-016A 3FCV-601 3HCV-603 3FCV-604 3V-RH-023A 3V-RH-026A 3V-RH-055A* 3V-RH-056A 3V-RH-058A* 13個	3V-RH-005B 3V-RH-006B 3V-RH-008B 3V-RH-013B 3V-RH-016B 3FCV-611 3HCV-613 3FCV-614 3V-RH-023B 3V-RH-026B 3V-RH-055B* 3V-RH-056B 3V-RH-058B* 3V-RH-100 3V-RH-101 15個
計器入口弁 (計器本体を含む)	3FT-601 3FT-604 3PI-600 3PT-601 4個	3FT-611 3FT-614 3PI-610 3PT-611 4個
その他の 弁	ペント弁 ドレン弁	1式
	計器隔離弁	1式
	サンプル弁	1式
余熱除去系統配管	1式	1式

*3V-RH-055A、B、058A、Bは過加圧される弁ではないが、保守的にグランド部からの漏えい発生を考慮する。

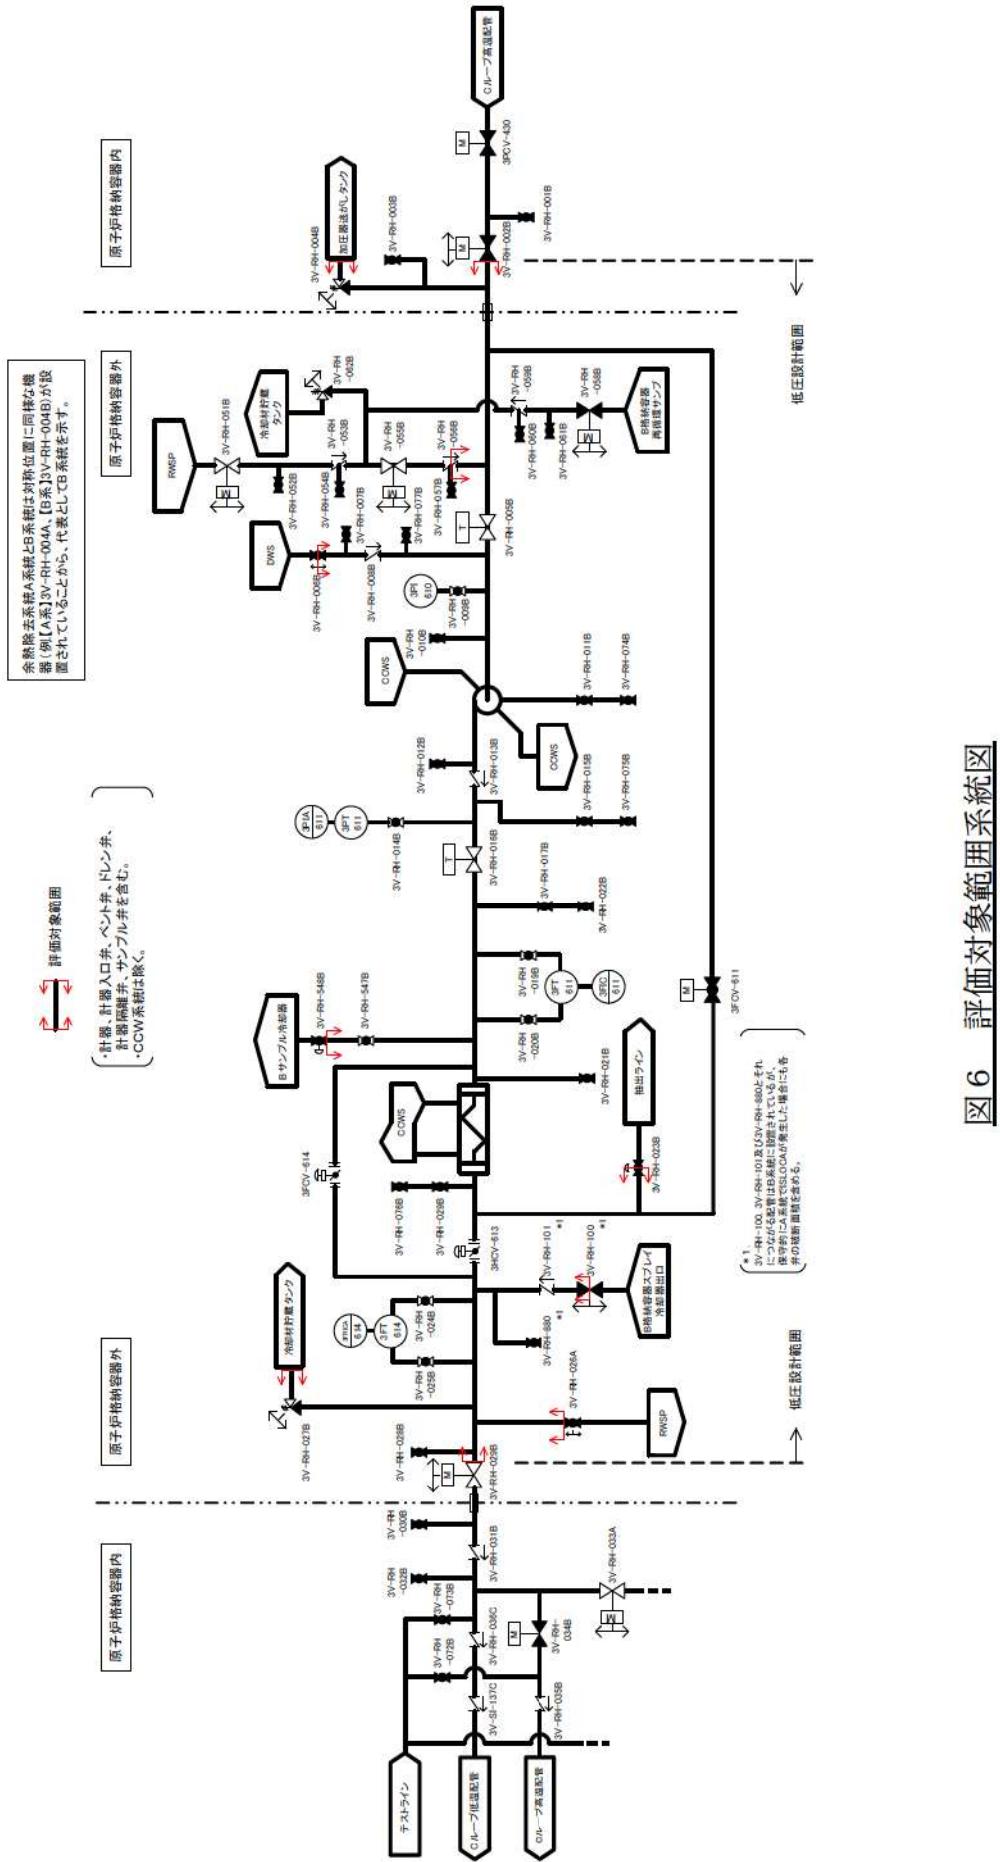


図6 評価対象範囲系統図

(1) 余熱除去冷却器

余熱除去冷却器については、ISLOCA 発生時に加圧・加温される部位について「泊発電所第 3 号機 工事計画認可申請書」(以下、「既工認」という。)を基に設計上の裕度を算出し、裕度が 2.0 以下となった管側胴板、管側鏡板、管側出入口管台(厚さ及び補強面積、溶接部強度)、マンホール管台(補強面積、溶接部強度)、管板及び伝熱管について評価した。

(図 7、別紙－1 参照)

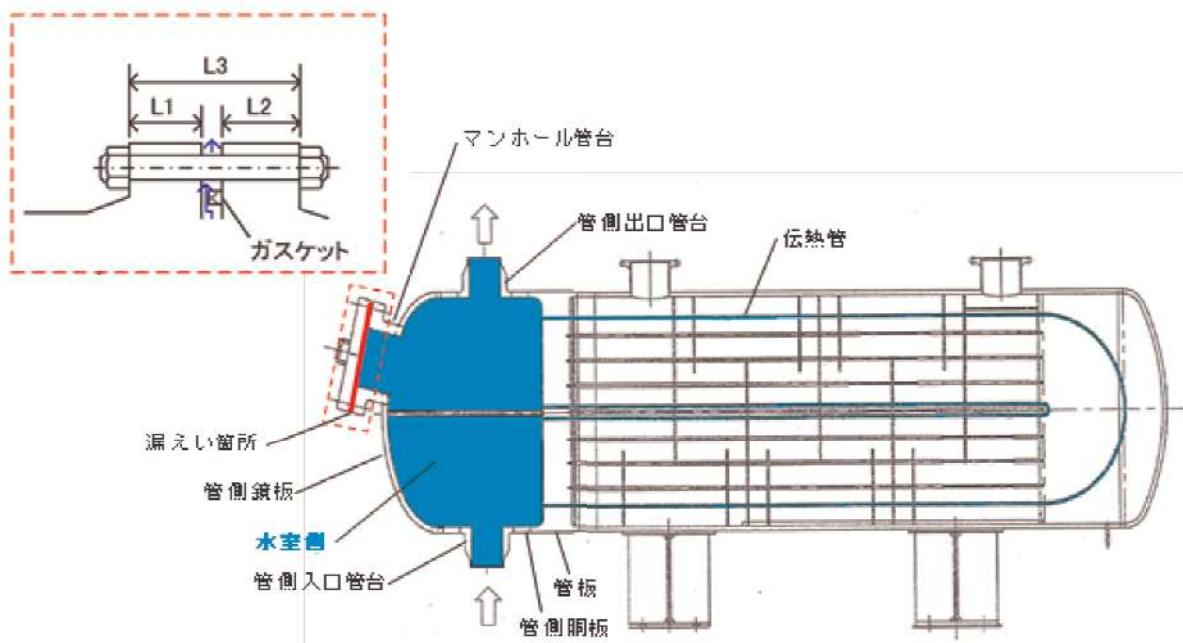


図 7 余熱除去冷却器

a. 管側胴板、管側鏡板、管側出入口管台、管板及び伝熱管の厚さ

管側胴板、管側鏡板、管側出入口管台、管板及び伝熱管の厚さについては、次表に示す「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版を含む）〈第 I 編 軽水炉規格〉 JSME S NC1-2005/2007）（以下、「設計・建設規格」という。）を適用して必要な最小厚さを算出した。その結果、実機の最小厚さは必要な最小厚さを上回り、評価した各部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	実機の 最小厚さ	必要な 最小厚さ	適用規格
管側胴板		32.3mm	設計・建設規格「PVC-3122 円筒形の胴の厚さの規定」
管側鏡板		32.3mm	設計・建設規格「PVC-3225 半だ円形鏡板の厚さの規定 1」
管側出入口管台 (先端部)		5.2mm	設計・建設規格「PVC-3610 管台の厚さの規定」
管板		196.4mm	設計・建設規格「PVC-3510 管穴の中心間距離および管 板の厚さの規定」
伝熱管		0.4mm	設計・建設規格「PVC-3610 管台の厚さの規定」

b. 管側出入口管台及びマンホール管台の補強面積及び溶接部強度

管側出入口管台及びマンホール管台の補強面積については、既工認の手法を適用して補強に有効な面積及び補強に必要な面積、並びに、溶接部の負うべき荷重及び予想される破断箇所の強さを算出した。その結果、下表のとおり、補強に有効な面積及び予想される破断箇所の強さは、それぞれ補強に必要な面積及び溶接部の負うべき荷重を上回り、管側出入口管台及びマンホール管台は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	補強に有効な面積	補強に必要な面積
管側出入口管台	8,933mm ²	8,030mm ²
マンホール管台	13,682mm ²	11,662mm ²

評価部位	破断が想定される溶接 部の強さ	溶接部の負うべき荷重
管側出入口管台	5,626,402N	2,922,624N
マンホール管台	8,439,681N	6,166,155N

[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

c. マンホール管台フランジ部

マンホール管台フランジ部については、1次冷却材系統の圧力・温度条件下においてもガスケットは機能し、有意な漏えいは発生しないと考えられるが、余熱除去系統の中のガスケットを使ったシール構造で破損した際の影響が大きいと考えられることから、評価にあたっては、ISLOCA発生時の圧力・温度条件下におけるボルト、フランジ及び蓋板の伸び量の合計分隙間が開き漏えいが発生するものと想定して、破断面積を算出した。

漏えいが想定される余熱除去冷却器マンホール管台フランジ部の破断面積を下表に示す。

評価部位	破断面積 (inch ²)
マンホール管台フランジ部	0.07

(2) 余熱除去ポンプ

余熱除去ポンプについては、既工認を基に ISLOCA 発生時に加圧・加温されるケーシング（吸込み・吐出ノズル）、管台、ケーシングカバー及びケーシングボルトについて評価した。なお、吸込み・吐出ノズルはフランジ端までケーシング厚さと同じ厚さを確保しているため、ケーシング厚さを代表として評価した。また、非金属性部品を使用するメカニカルシールについても評価に加えた。（図8、図9、別紙-2参照）

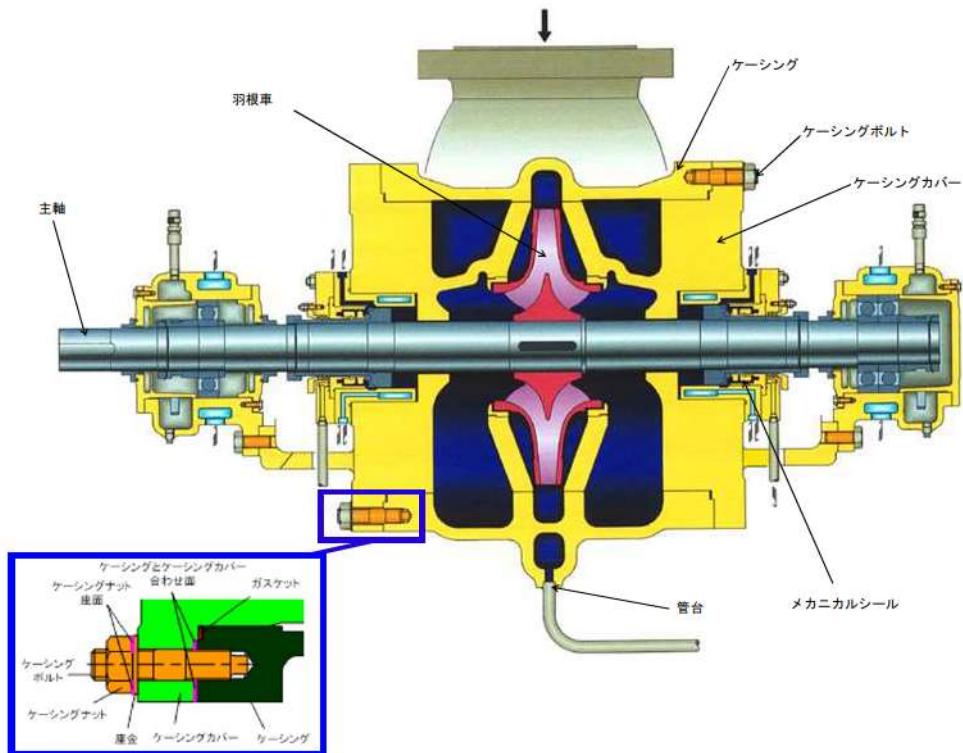


図8 余熱除去ポンプ

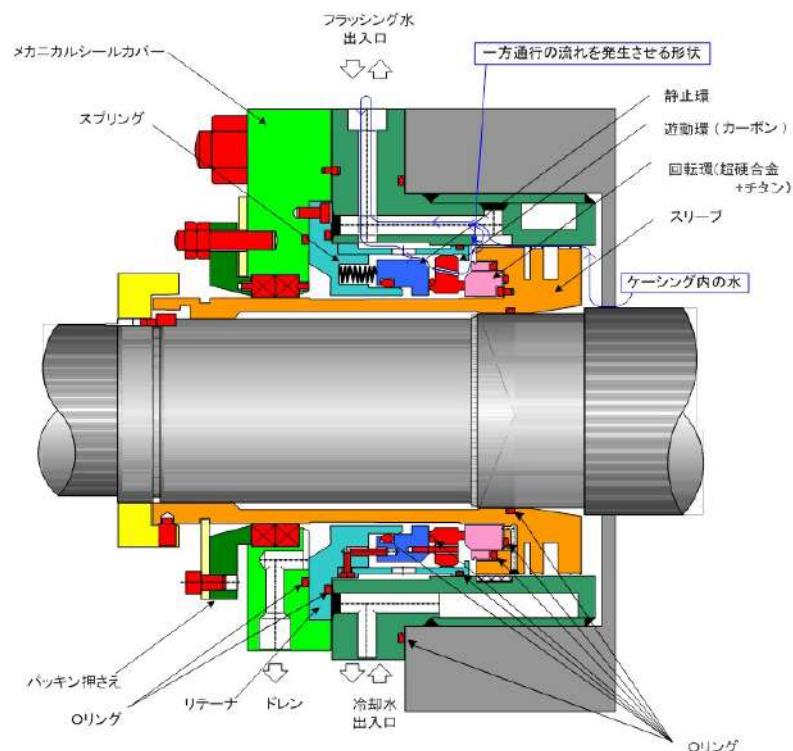


図9 メカニカルシール

a. ケーシング、管台、ケーシングカバー

ケーシング、管台、ケーシングカバーについては、下表に示す規格を適用して必要な最小厚さを算出した。その結果、実機の最小厚さは必要な最小厚さを上回り、評価した各部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	発生応力	許容応力	実機の最小厚さ	必要な最小厚さ	適用規格
ケーシング	225MPa	341MPa	[Redacted]	17.8mm	設計・建設規格「PMC-3320 ケーシングの厚さの規定」
管台	82MPa	391MPa		0.7mm	設計・建設規格「PMC-3610 管台の構造強度の規定」
ケーシングカバー	181MPa	341MPa		59.6mm	設計・建設規格「PMC-3410 ケーシングカバーの構造強度の規定」

b. ケーシングボルト

ケーシングボルトについては、「設計・建設規格」の「PMC-3510 ボルトの構造強度の規定」より、「JIS B 8265」を適用して ISLOCA 発生時の圧力・温度条件下における発生応力及び許容応力を算出した。その結果、下表のとおり、発生応力は許容応力以下であり、ケーシングボルトは破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	発生応力	許容応力
ケーシングボルト	258MPa	425MPa

c. ポンプ耐圧部の接合部

ポンプ耐圧部の接合部については、ケーシングボルトの内圧と熱による伸び量、及びケーシングカバーの熱による伸び量を評価し、ケーシングボルトの伸び量からケーシングカバーの伸び量を差し引いた伸び量がガスケット復元量 [Redacted] 以下であり、有意な漏えいは発生しない事を確認した。

[Redacted] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

d. メカニカルシール

メカニカルシールについては、メカニカルシールを構成する非金属製部品である遊動環（カーボン製）及びOリング（フッ素ゴム製）について評価した。その結果、下表のとおり、遊動環の圧縮強度はISLOCA発生時の高圧条件下でシール面に発生する最大の面圧を上回ること、Oリングの耐熱性はISLOCA発生時の温度条件を上回ることからメカニカルシールは破損せず、有意な漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	面圧又は評価温度	許容値
メカニカルシールの遊動環	████████ (面圧)	約 100MPa ^{*1}
メカニカルシールのOリング	300°C (評価温度)	315°C (カタログ値)

*1. 遊動環の材料はカーボン。カーボンの圧縮強度は約 100MPa。

(3) 逃がし弁

逃がし弁については、ISLOCA発生時に吹き出し前に加圧される弁座、弁体、入口配管、吹き出し後に加圧される弁耐圧部、弁耐圧部の接合部、出口配管を評価した。なお、入口配管及び出口配管（ともにフランジ部を含む）の評価については、(5)に記載する。

対象となる逃がし弁は、3V-RH-004A、B「余熱除去ポンプ入口逃がし弁」（以下、「入口逃がし弁」という。）、及び3V-RH-027A、B「余熱除去冷却器出口逃がし弁」（以下、「出口逃がし弁」という。）である。泊3号炉では前述の逃がし弁の他に、3V-RH-062A、B「余熱除去ポンプ RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁」（以下、「RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁」という。）が設置されている。RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁と余熱除去系の母管との間には逆止弁が設置されており、ISLOCA発生時は逆止弁の閉止方向に圧力が作用する事及び逆止弁は出荷前の試験によりシートリーク量が非常に少ないことを確認している事から、RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁からの吹き出しが生じたとしても逆止弁のシートリーク相当と少量となり、余熱除去系の母管に接続される逃がし弁（3V-RH-004A、B及び3V-RH-027A、B）からの吹き出し量と比較して無視しえる。したがって、有

██████ 柄囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

効性評価上は RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁からの吹き出しは発生しないものとして扱う。

また、RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁の吹き出し容量は逆止弁のシートリーク量に比べ大きいため、逆止弁のシートリークが発生しても RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁の入口側は吹き出し圧力の [] 以下に留まり弁、配管の設計条件を超えることはないと考えられるため、RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁及び接続配管は評価対象外とする。

ただし、弁グランド部からの漏えい個所の想定については、対象箇所を保守的に多く想定するために RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁の設置区間にあるプロセス弁も漏えい発生箇所として想定するものとする。

入口逃がし弁及び出口逃がし弁の設定圧力は、それぞれ [] 及び [] であり、ISLOCA 発生後、15.4 MPa になる以前に吹き出し、圧力は低下すると考えられるが、ここでは、逃がし弁の吹き出し前に加圧される箇所と吹き出し後に加圧される箇所の両方とも 15.4 MPa、300°C になるものとして評価した。（図 10、別紙－3 参照）

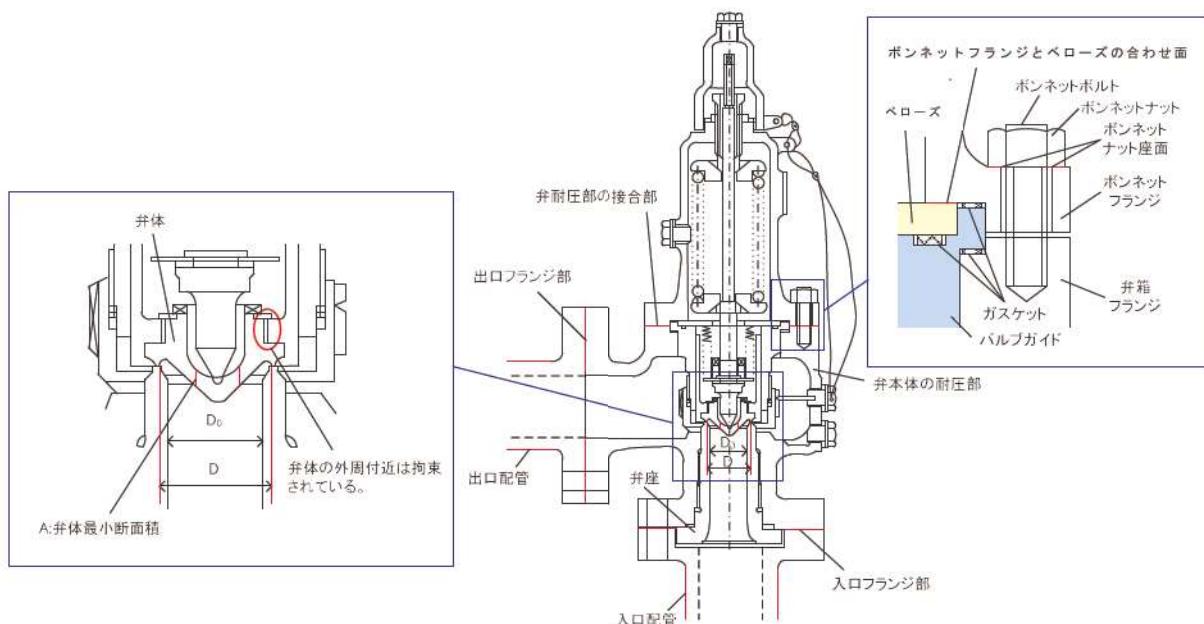


図 10 逃がし弁

a. 弁座及び弁本体の耐圧部

弁座及び弁本体の耐圧部については、下表に示す規格を準用又は適用

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

して必要な最小厚さを算出した。その結果、実機の最小厚さは必要な最小厚さを上回り、評価した各部位は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	実機の 最小厚さ	必要な 最小厚さ	適用規格
入口 逃がし弁	弁座	4.7mm	設計・建設規格「VVC-3230 耐圧部に取り付く管台の 必要最小厚さ」
	弁本体の 耐圧部		設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基 準」
出口 逃がし弁	弁座	2.0mm	設計・建設規格「VVC-3230 耐圧部に取り付く管台の 必要最小厚さ」
	弁本体の 耐圧部		設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基 準」

b. 弁体

弁体については、弁体の入口側に 15.4MPa が加えられた際に弁体の厚さが最も薄い箇所に発生するせん断応力を評価した。その結果、下表のとおり、発生応力は許容応力以下であり、弁体は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	発生応力	許容応力
入口 逃がし弁	弁体	120.66MPa
出口 逃がし弁	弁体	63.40MPa

c. 弁耐圧部の接合部

弁耐圧部の接合部については、ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量、及びボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量を評価し、ボンネットボルトの伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がプラスの場合とマイナスの場合について評価を行った。

[] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

・伸び量がプラスの場合

ボンネットボルトの伸び量からボンネット法兰ジと弁箱法兰ジの伸び量を差し引いた伸び量がガスケットの復元量^{*1} 以下であり、有意な漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位		伸び量	ガスケットの復元量
出口 逃がし弁	弁耐圧部 の接合部	0.003mm	[]

*1. ガスケットに締付面圧を加えていくと弾性変形が生じ、更に締付面圧を加えていくと塑性変形が生じる。塑性変形したガスケットの締付面圧を緩和した場合、弾性領域分のみが復元する性質がある。弁耐圧部の接合部のシールのため、ガスケットには塑性領域まで締付面圧を加えて初期圧縮を加えており、締付面圧緩和時に弾性領域分の復元が生じる。ガスケットの復元量 [] (n) は、メーカ試験によって確認した値。

・伸び量がマイナスの場合

伸び量がマイナスの場合は、弁耐圧部の接合部は圧縮されることになる。弁耐圧部の接合部については、ボンネット法兰ジとベローズがメタルタッチしており、それ以上ガスケットが圧縮しない構造となっていることから、ボンネットナット座面の面圧とボンネット法兰ジとベローズの合わせ面の面圧を評価した。その結果、下表のとおり、発生応力は許容応力以下であり、ボンネットナット座面とボンネット法兰ジとベローズの合わせ面は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位		発生応力	許容応力
入口 逃がし弁	ボンネットナット座面	431.7MPa	604MPa
	ボンネット法兰ジと ベローズの合わせ面	149.7MPa	438MPa (ボンネット法兰ジ) 374MPa (ベローズ)

(4) 弁（逃がし弁を除く）

余熱除去系統には、プロセス弁、計器入口弁及びその他の弁があり、それらの弁について評価した。（別紙－4 参照）

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

a. プロセス弁（3V-RH-006A、B 及び 3V-RH-008A、B を除く）

プロセス弁の構成部品のうち、ISLOCA 発生時に漏えいが発生すると想定される部位は、弁箱及び弁蓋からなる弁本体の耐圧部、弁耐圧部の接合部及びグランド部があり、それらについて評価した。プロセス弁の評価部位を図 1 1～図 1 4 に示す。

なお、ISLOCA 発生時にかかると想定する圧力以上で耐圧試験を実施している 3V-RH-006A、B 及び 3V-RH-008A、B は十分な耐圧性を確認できているため評価不要とする。

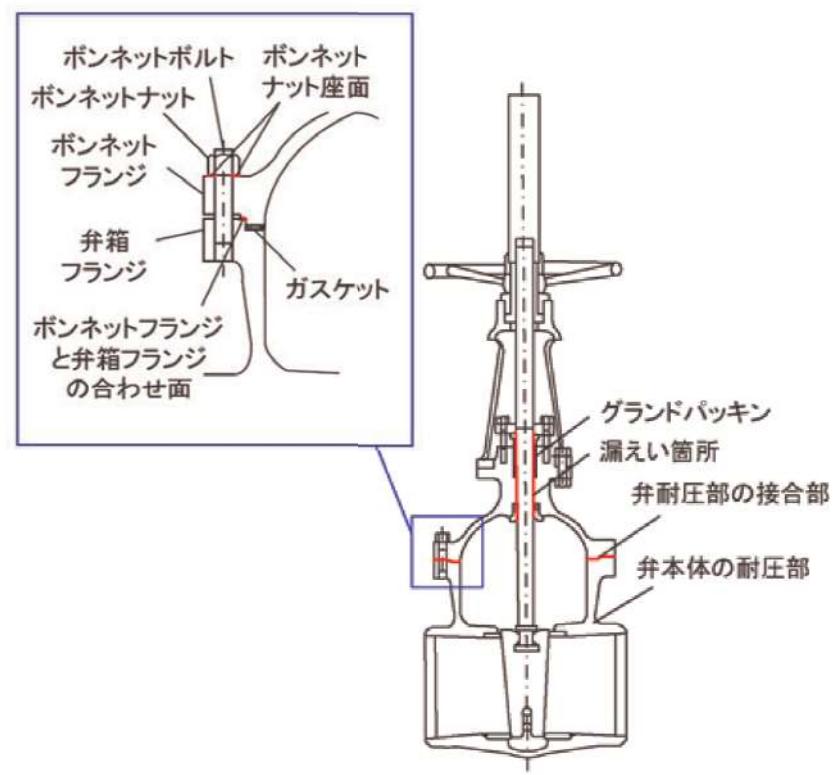


図 1 1 仕切弁

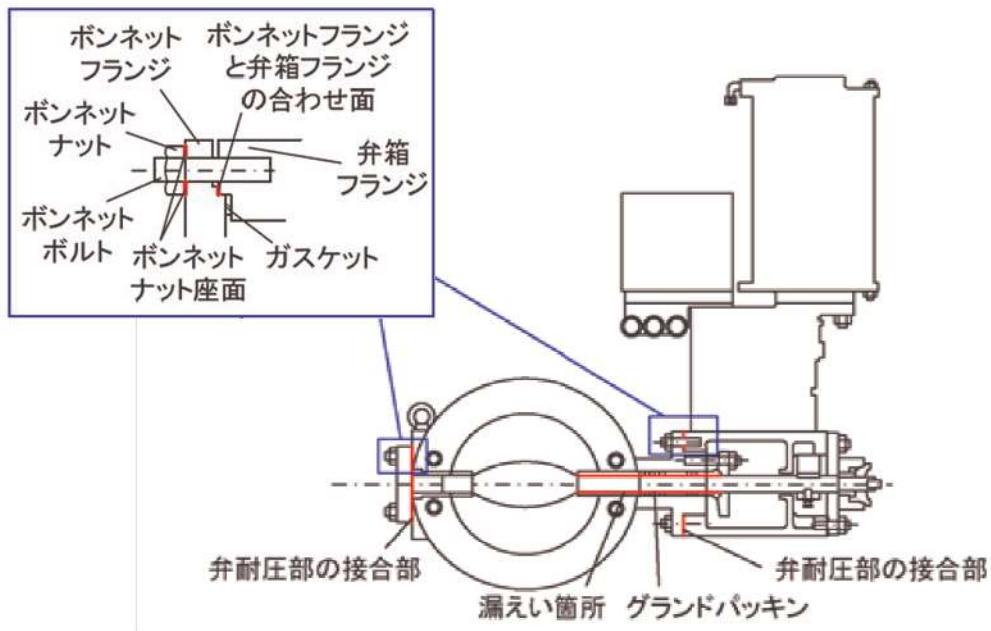


図12 バタフライ弁

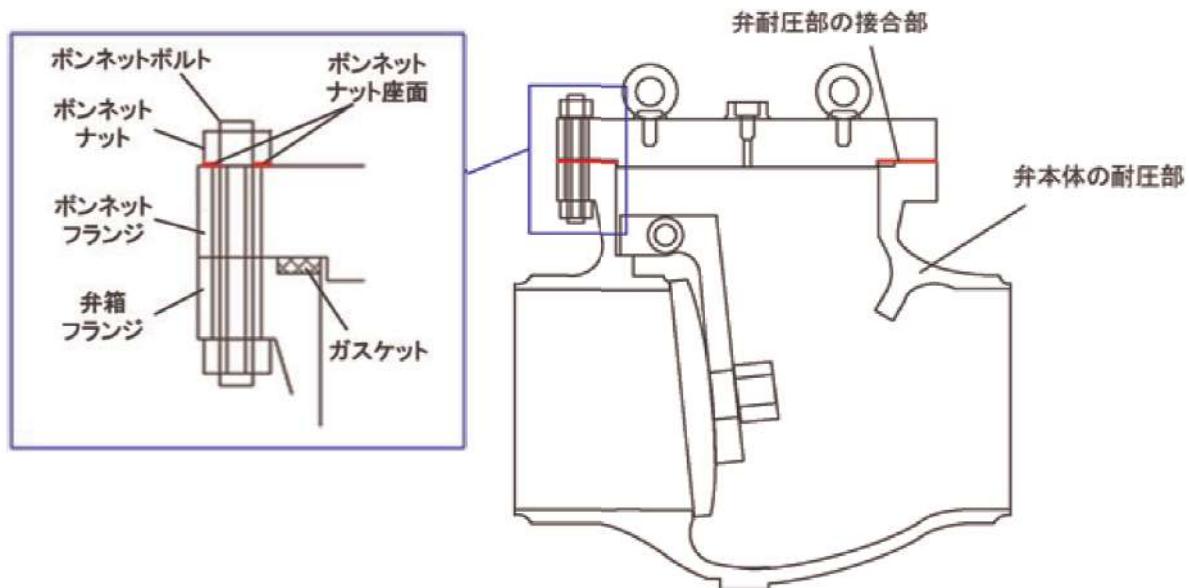


図13 逆止弁

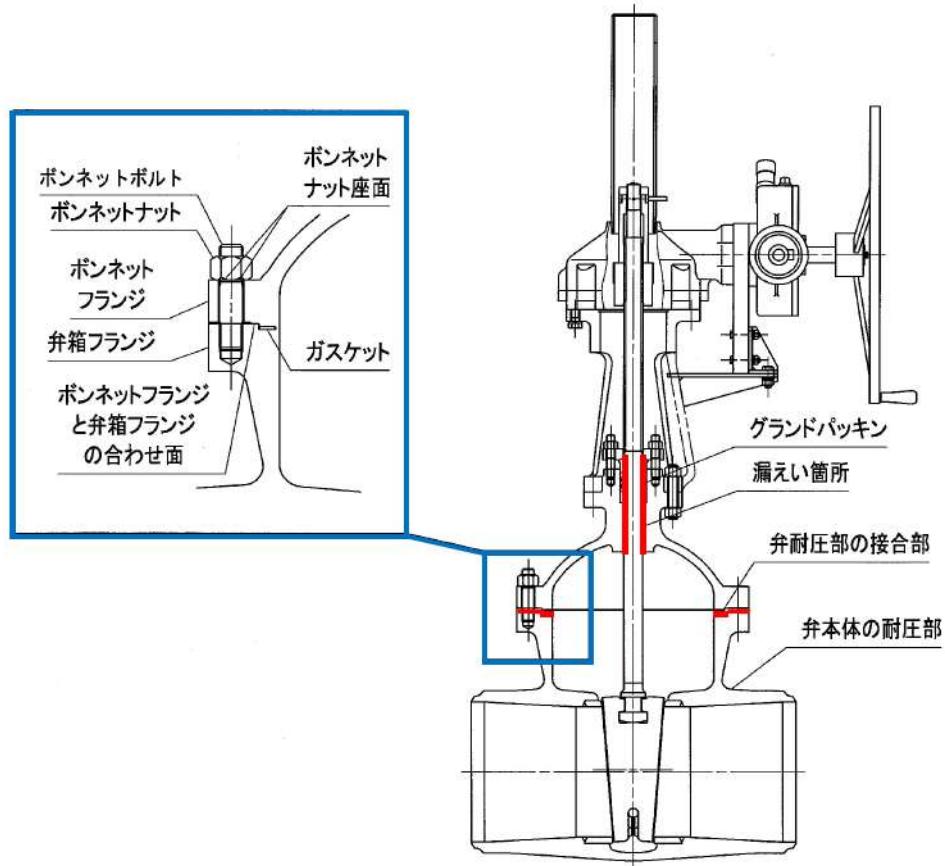


図14 ツインパワー弁

(a) 弁本体の耐圧部

弁本体の耐圧部については、設計・建設規格の「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用して必要な最小厚さを算出した。その結果、次表のとおり、実機の弁箱及び弁蓋の最小厚さは必要な最小厚さを上回り、弁本体の耐圧部は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	実機の最小厚さ	必要な最小厚さ
弁本体の耐圧部	[Redacted]	1.0～7.4mm

(b) 弁耐圧部の接合部

弁耐圧部の接合部については、ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量、及びボンネット法兰ジと弁箱法兰ジの熱による伸び量を評価した結果、ボンネットボルトの伸び量からボンネット法兰ジと弁箱法兰ジの伸び量を差し引いた伸び量は全てマイナスとなったことから、その際の評価を行った。

[Redacted] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

伸び量がマイナスの場合は、弁耐圧部の接合部は圧縮されることになる。弁耐圧部の接合部については、ポンネットフランジと弁箱フランジがメタルタッチしており、それ以上ガスケットが圧縮しない構造となっていることから、ポンネットナット座面の面圧とポンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面圧を評価した。その結果、下表のとおり、発生応力は許容応力以下であり、ポンネットナット座面とポンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	発生応力	許容応力
ポンネットナット座面	98.3～564.9 MPa	604、632 MPa
ポンネットフランジと 弁箱フランジの合わせ面	59.3～216.8 MPa	420、427 MPa (ポンネットフランジ) 420 MPa (弁箱フランジ)

(c) 弁のグランド部

弁のグランド部（逆止弁を除く）については、1次冷却材系統の圧力・温度条件下においてもグランドパッキンは機能し、有意な漏えいは発生しないと考えられるが、評価にあたっては保守的にグランドパッキンの存在を無視してグランド部から漏えいするものと想定し、弁本体と弁棒の隙間部の断面積を破断面積とした。ただし、15.4 MPa 以上で耐圧試験を実施しているプロセス弁からは漏えいしないものとした。

グランド部からの漏えいが想定されるプロセス弁の破断面積を下表に示す。

弁番号	破断面積 (inch ²)	弁番号	破断面積 (inch ²)
3V-RH-005A、B	0.10	3V-RH-023A、B	0.04
3V-RH-016A、B	0.08	3V-RH-055A、B ^{*1}	0.05
3FCV-601、611	0.02	3V-RH-058A、B ^{*1}	0.05
3HCV-603、613	0.01	3V-RH-100 ^{*2}	0.02
3FCV-604、614	0.01	—	—

合計 0.38 inch²

*1 3V-RH-055A、B 及び 3V-RH-058A、B は過加圧される弁ではないため漏

漏えいは生じないと考えられるが、保守的評価となるように破断面積の考慮対象とする。

*2 3V-RH-100 は B 系統に設置されているが、保守的に A 系統で ISLOCA が発生した場合にも破断面積に含める。

b. 計器入口弁

計器入口弁は ISLOCA 発生時の圧力 (15.4 MPa) を上回る圧力 (32.4 MPa) で耐圧試験を実施しており、破損せず漏えいは発生しないが、耐圧試験を ISLOCA 発生時の圧力を下回る圧力で実施している計器本体に 15.4 MPa が加えられた場合、破損する可能性がある。なお、15.4 MPa 以上の耐圧性能を有している計器本体は破損しない。ISLOCA により計器本体が破損し漏えいが起きた場合、計器入口弁の内径に応じて漏えい量が決まるため、破断面積は破損が想定される計器の入口弁の内径から算出した。計器入口弁を図 15 に示す。

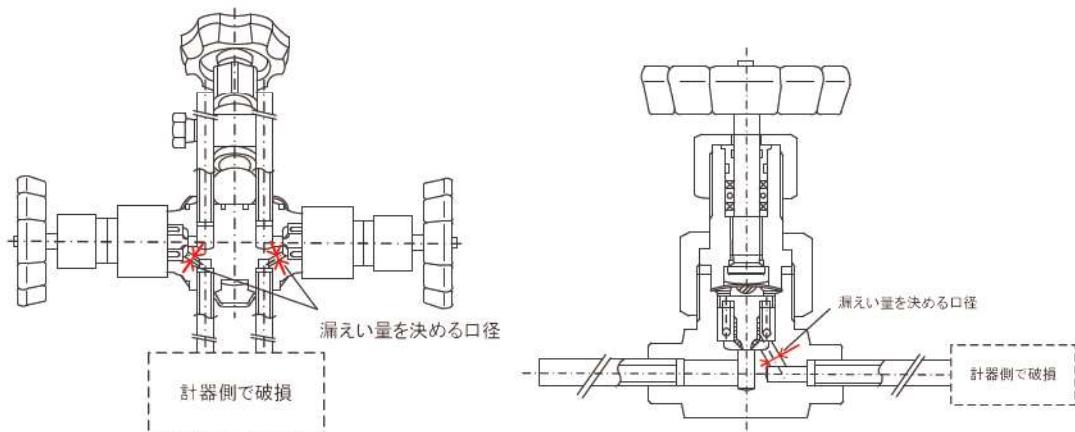


図 15 計器入口弁

漏えいが想定される計器の入口弁の破断面積を下表に示す。

弁番号	破断面積 (inch ²)
3FT-601、611	0.02×2箇所 (弁1個あたり)
3FT-604、614	0.02×2箇所 (弁1個あたり)
3PI-600、610	0.03
	合計 0.11 inch ²

c. その他の弁

ベント弁、ドレン弁、計器隔離弁、サンプル弁及び一部のプロセス弁(3V-RH-006A、B、3V-RH-008A、B)については、ISLOCA発生時の圧力(15.4MPa)を上回る圧力で耐圧試験を実施しており、破損せず漏えいは発生しない。

ベント弁、ドレン弁、計器隔離弁、サンプル弁及び一部のプロセス弁(3V-RH-006A、B、3V-RH-008A、B)の耐圧試験圧力を下表に示す。

	ベント弁 ドレン弁	計器隔離 弁	サンプル 弁	プロセス弁 (3V-RH-006A、B 3V-RH-008A、B)
耐圧試験 圧力	15.49 MPa 以上	46.51 MPa	15.49 MPa 以上	15.49 MPa 以上

(5) 余熱除去系統配管

配管の構成部品のうち ISLOCA 発生時に漏えいが発生すると想定される部位は、管及びフランジ部があり、それらについて評価した。

(別紙－5 参照)

a. 管

3V-RH-062A、B (RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁) が設置されている区間は、同弁と余熱除去系の母管の間に逆止弁がある事、逆止弁のシートリークによる漏えい量が少ないと想定される事、逆止弁のシートリークが生じても逃がし弁が吹き出すことで加圧された状態は緩和されることから、設計圧力を超えることはないと考えられる。従って、RWSP／再循環サンプ側入口逃がし弁に接続される配管は評価対象範囲から除外する。

評価対象範囲内の配管は、クラス2配管とクラス3配管（逃がし弁3V-RH-027A、B、3V-RH-004A、B 下流の配管及び逆止弁3V-RH-008A、B 上流の配管）から構成されている。クラス2配管については、「設計・建設規格」の「PPC-3530 供用状態 A および B における一次+二次応力制限」を適用し、ISLOCA 発生時の圧力・温度条件下における一次+二次合計応

力及び許容応力を算出した。その結果、下表のとおり、最大の一次＋二次合計応力は許容応力以下であり、管は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	一次＋二次合計応力	許容応力
管	202～295MPa	298MPa
	227～232MPa	310MPa

クラス3配管については、設計・建設規格の中でクラス2配管のように熱により発生する応力を考慮した応力計算の規定はないことから、内圧及び熱の影響が最も厳しくなる配管を選定し、一般的な評価手法を用いて内圧、自重、及び熱の影響による歪量を算出した。その結果、下表のとおり、発生歪量は日本工業規格 JIS G 3459 (2004) 「配管用ステンレス鋼管」(以下、「JIS G 3459」という。)で材料に要求される引張り強さに相当する歪量(以下、「許容歪量」という。)以下であり、管は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	発生歪量	許容歪量
管	5%	19%

b. フランジ部

フランジ部については、設計・建設規格の「PPC-3414 フランジ」を適用して算出したフランジ応力算定用圧力からフランジボルトの伸び量を算出した。また、フランジとフランジボルトの熱伸び量を算出した。その結果、下表のとおり、圧力と熱によるフランジボルトの伸び量から熱によるフランジ部の伸び量を差し引いた伸び量は全てマイナスとなった。伸び量がマイナスの場合は、ガスケットの圧縮量が増加することになる。ガスケットの初期圧縮量に伸び量を加えた合計圧縮量が最大圧縮量^{*1}以下であり、フランジ部は破損せず漏えいは発生しないことを確認した。

評価部位	伸び量	ガスケットの初期圧縮量	ガスケットの合計圧縮量	ガスケットの最大圧縮量 ¹
フランジ部	-0.10mm			
	-0.06、 -0.12mm			
	-0.01、-0.09 -0.12、-0.22mm			
	-0.02mm			


*1. ガスケットの最大圧縮量 [] は、ガスケットを圧縮させ、性能に影響がないことをメーカ試験によって確認した値。

以上のとおり、実機における余熱除去系統（実機）の破断面積について評価した。その結果を表2に整理する。また、漏えいが発生すると想定される機器について図16に示す。

表2 沿3号炉 余熱除去系統（実機）の破断面積について

	実機評価 (cm ²)	破断面積
余熱除去 冷却器	0.07 (約 0.45)	<ul style="list-style-type: none"> ・管側胴板、鏡板、管側出入口管台、管板及び伝熱管の最小厚さは必要な最小厚さを上回っており、漏えいは発生しない。 ・管側出入口管台及びマンホール管台の補強に有効な面積は補強に必要な面積を上回っており、漏えいは発生しない。 ・管側出入口管台及びマンホール管台の溶接部の負うべき荷重は予想される破断箇所の強さを上回っており、漏えいは発生しない。 ・マンホール管台フランジ部については、1次冷却材系統の圧力・温度条件下においてもガスケットトは機能し、有意な漏えいは発生しないと考えられるが、余熱除去系統の中のガスケットトを使用したシール構造で破損した際の影響が大きいと考へられるこどから、ISLOCA 発生時の圧力・温度条件下におけるボルト、フランジ及び蓋板の伸び量の合計分隙間が開き漏えいが発生するものと想定して、破断面積を算出した。 ・ケーシングカバーの最小厚さは必要な最小厚さを上回っており、漏えいは発生しない。 ・ケーシングボルトの発生応力は許容応力からケーシングカバーの伸び量を差し引いた伸び量はガスケット復元量以下であり、漏えいは発生しない。 ・ケーシングボルトの伸び量から、有意な漏えいは発生しない。 ・メカニカルシールの遊動環の圧縮強度、○リングの耐熱温度は ISLOCA 発生時の面圧又は温度条件を上回っており、有意な漏えいは発生しない。 ・弁座及び弁本体の耐圧部の最小厚さは必要な最小厚さを上回っており、漏えいは発生しない。 ・弁本体の発生応力は許容応力以下であり、漏えいは発生しない。 ・ボンネットボルトの伸び量はガスケットトの復元量以下であり、有意な漏えいは発生しない。 ・ボンネットナットボルトの面圧とボンネットフランジとペローズの合わせ面の面圧は、許容応力以下であり、漏えいは発生しない。 ・弁本体の耐圧部の最小厚さは必要な最小厚さを上回っており、漏えいは発生しない。 ・ボンネットボルトの伸び量はガスケットトの復元量以下であり、有意な漏えいは発生しない。 ・ボンネットナット座面の面圧とボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面圧は、許容応力以下であり、漏えいは発生しない。 ・グランドパッキンは機能し、有意な漏えいは発生しないと想定し、弁本体と弁棒の隙間部の存在を無視してグランド部から漏えいするものと想定し、弁口部の断面積を破断面積とした。 ・計器入口弁 (計器本体を 含む)
逃がし弁	0	<ul style="list-style-type: none"> ・弁本体の耐圧部の最小厚さは必要な最小厚さを上回っており、漏えいは発生しない。 ・ボンネットボルトの面圧とボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面圧は、許容応力以下であり、漏えいは発生しない。 ・グランドパッキンは機能し、有意な漏えいは発生しない。 ・計器入口弁は ISLOCA 発生時の圧力を上回る圧力で耐圧試験を実施しており破損しない。計器本体は耐圧試験圧力が ISLOCA 発生時の圧力よりも低いものがあり、それらは破損し漏えいが発生する可能性がある。このことから、破損する可能性のある計器の計器入口弁の内径から破断面積を算出した。 ・ISLOCA 発生時の圧力を上回る圧力で耐圧試験を実施しており、漏えいは発生しない。 ・管の発生応力は許容応力以下であり、漏えいは発生しない。 ・フランジ部のガスケットの合計圧縮量はガスケットの最大圧縮量以下であり、漏えいは発生しない。
余熱除去 系統配管	0	<ul style="list-style-type: none"> ・管の発生応力は許容応力以下であり、漏えいは発生しない。 ・フランジ部のガスケットの合計圧縮量はガスケットの最大圧縮量以下であり、漏えいは発生しない。

プロセス弁のうち、3V-RH-100は余熱除去系統のB系統に設置されているが、保守的にA系統でISLOCAが発生した場合にも破断面積に含める。***1.

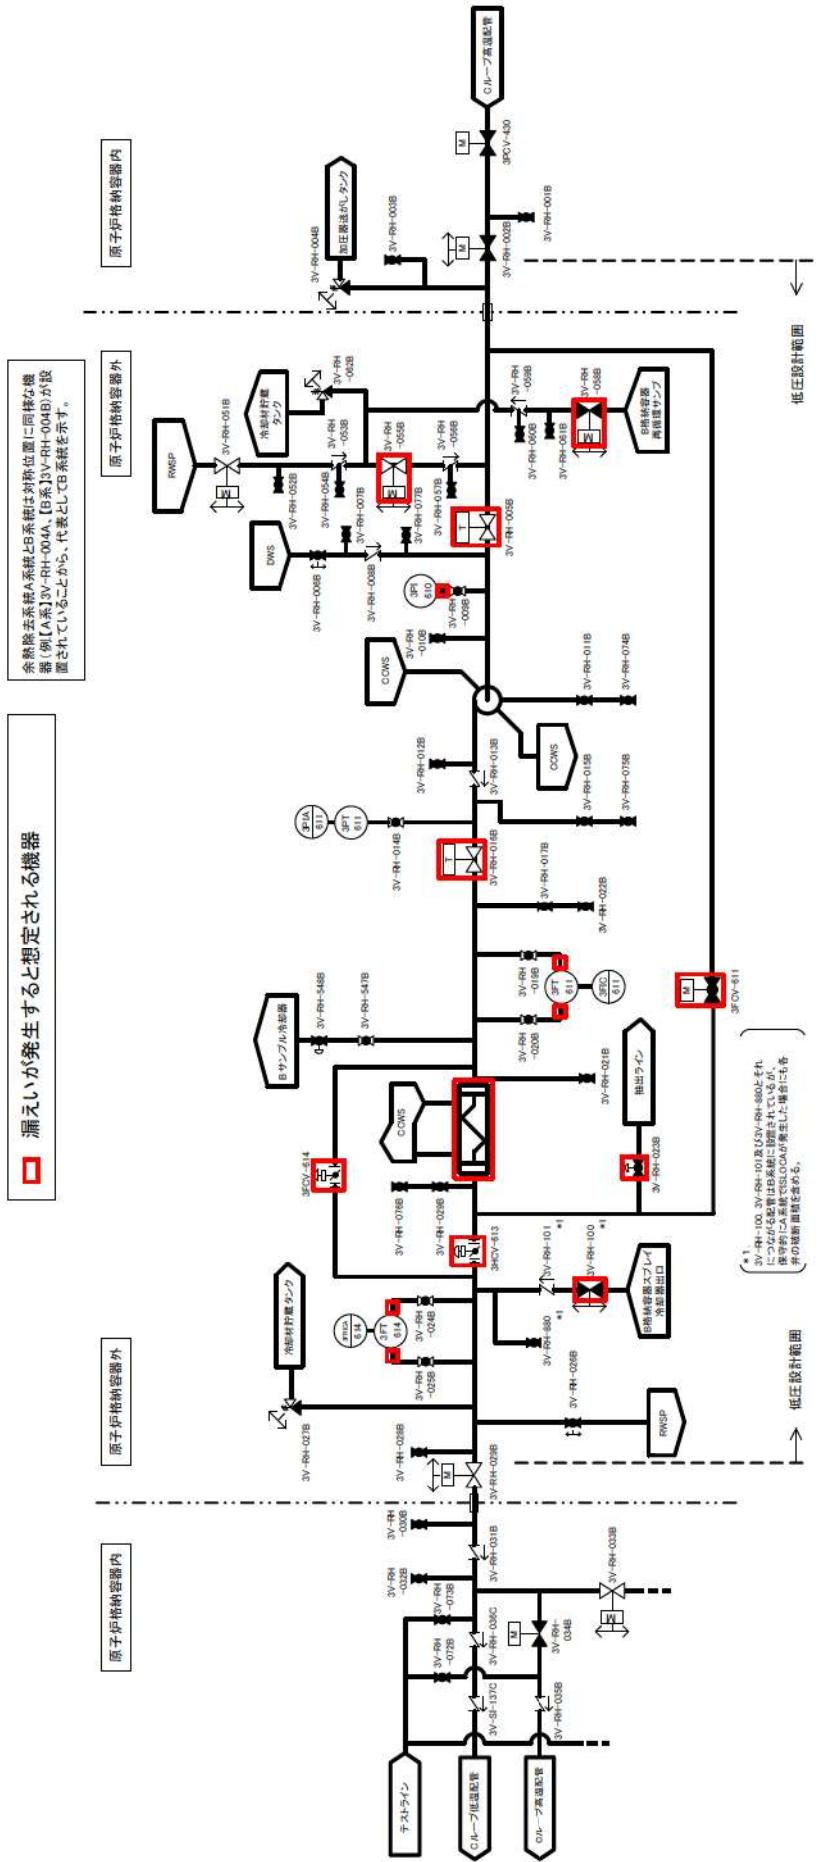

3. ISLOCA の有効性評価における解析条件について

3.1 破断口径の設定について

ISLOCA 発生時、高温・高圧の 1 次冷却材が余熱除去系に流入し、入口逃がし弁及び出口逃がし弁から流出するとともに、余熱除去冷却器のマンホール管台フランジ部や弁のグランド部等から高温・高圧の 1 次冷却材が大気圧状態の環境に臨界流となって流出することが想定される。

ISLOCA の有効性評価に用いた解析コード M-RELAP5において、サブクール条件の臨界流に Henry-Fauske の式を、二相条件の臨界流に Moody の式を用いている。サブクール条件の臨界流については、流量は破断面積に比例すること、及び Henry-Fauske の式を用いて算出した流量がサブクール条件各種の試験値とよく一致することが確認されている。二相条件の臨界流についても、Marviken 臨界流試験により、流量は破断面積に比例することが確認されている。(参考資料－4)

また、Moody の式で算出した流量については、二相条件の臨界流に対し、実際に生ずると思われる流量の 1.6～1.7 倍に相当し、保守的な評価ができるモデルとして知られている。(昭和 56 年 7 月 20 日 原子力安全委員会決定「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針について」参照)

また、ISLOCA の有効性評価に使用した解析コード M-RELAP5 の適用性については、実機を模擬した大型試験装置である Marviken 試験装置で、様々な試験条件(原子炉容器から開口部までの距離と開口部の直径との比、サブクール度等)で臨界流試験が実施されており、サブクール条件下では、試験データの質量流量が、Henry-Fauske の式を用いて算出した流量とよく一致すること、及び二相条件では試験データの質量流量に対し Moody の式を用いて算出した流量は、保守的に評価できることが確認されている。(平成 25 年 12 月 17 日 PWR4 社審査会合資料「重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて(第 1 部 M-RELAP5)」参照))

解析で用いている Henry-Fauske の式及び Moody の式においては、その流量は破断箇所の形状に依存せず、漏えいが発生する箇所の面積(以下、余熱除去冷却器のマンホール管台フランジ部や弁のグランド部の隙間部等からの漏えいが発生する箇所の面積を「破断面積」という。)に依存(比例)する。

のことから、ISLOCA の有効性評価においては、逃がし弁を除いて、余熱除去系統の各機器の破断面積を加算した値から等価直径を算出して解析条件として設定した。

3.2 破断面積から算出した等価直径の設定について

破断面積については、ISLOCA 発生時の条件（静加圧条件）、及び過去の知見から、NUPEC 報告書の代表プラントの値を参考に設定した。

NUPEC 報告書では、余熱除去系入口第 1 隔離弁及び第 2 隔離弁が 0.1 秒で同時に開放するものと仮定しており、圧力波の影響を考慮して、機器の破断面積を算出している。本破断面積は、高圧設計の弁が瞬時に全開になるとともに、全ての余熱除去逃がし弁の不作動という、発生が考えられない状況を仮定したうえで、理論的に算出した場合の最大のものであり、漏えい量を多く見積もることとなる。

2.2 で述べたとおり、実機で想定される破断面積は、NUPEC 報告書を参考に算出した弁、余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の破断面積に比べ小さいが、ISLOCA の有効性評価においては、保守的に NUPEC 報告書に基づく破断面積を解析条件とした。具体的には以下のとおりである。

(1) 余熱除去系統配管

ISLOCA 発生時の圧力・温度条件下において配管に発生する応力は許容応力を下回ることから、NUPEC 報告書と同様に漏えいは想定していない。また、フランジ部についても、フランジボルトの伸び量はガスケットの復元量以下であり、漏えいは想定していない。

(2) 余熱除去系統の機器

余熱除去系統の機器の破損による漏えいについては、NUPEC 報告書において、ISLOCA の起因事象となる余熱除去系低圧配管の破断面積の特定を目的として代表 PWR プラントを対象とした検討がなされており、等価直径を 1.12inch としている。代表 PWR プラントと泊 3 号炉の余熱除去系統を比較すると、表 3 に示すとおり主配管の仕様はほぼ同じであり機器仕様もほぼ同じであることから、NUPEC 報告書の破断面積を泊 3 号炉用

に補正して適用することが可能であることから、次のとおりとした。

弁の破断面積については、実機は 0.49inch^2 であり、NUPEC 報告書における代表プラントでは 0.55inch^2 としている。ISLOCA 解析においては、保守的に代表プラントの値を丸め 0.60inch^2 とした。

余熱除去ポンプの破断面積については、実機では各部位は破損せず有意な漏えいは発生しないと考えられるが、保守的に NUPEC 報告書における代表プラントの破断面積と同じ 0.05inch^2 とした。

余熱除去冷却器の破断面積については、実機の破断面積は 0.07inch^2 であるが、保守的に NUPEC 報告書における代表プラントの破断面積と同じ 0.39inch^2 とした。

前述した通り、漏えいは臨界流の状態であり、流量は破断面積に比例することから、余熱除去系統の機器の破断面積を合計し、その値から等価直径を 1.15inch と算出した。

表 3 余熱除去系主配管の仕様

	NUPEC 報告書 (代表 PWR プラント)	泊 3 号炉
余熱除去ポンプ入口ライン CV 貫通部～余熱除去ポンプ 最高使用圧力 最高使用温度 厚さ 配管径 材料	4.5MPa 200°C 10.3/12.7/11.1mm 12/16/14 インチ SUS304	4.5MPa 200°C 10.3/12.7/11.1mm 12/16/14 インチ SUS304
余熱除去ポンプ～余熱除去冷却器 最高使用圧力 最高使用温度 厚さ 配管径 材料	4.5MPa 200°C 10.3/9.3mm 12/10 インチ SUS304	4.5MPa 200°C 9.3mm 10 インチ SUS304
余熱除去冷却器～格納容器外側隔離弁 最高使用圧力 最高使用温度 厚さ 配管径 材料	4.5MPa 200°C 9.3mm 10 インチ SUS304	4.5MPa 200°C 9.3mm 10 インチ SUS304

(3) 逃がし弁

入口逃がし弁及び出口逃がし弁の作動による流出を想定した。

NUPEC 報告書における代表プラントでは、入口逃がし弁は 4 inch 、出口逃がし弁は 1 inch である。

一方、泊 3 号炉の入口逃がし弁につながる入口配管径は 3 inch 、出口

逃がし弁につながる入口配管径は 1 inch であり、それ以上の吹き出しあは考えられないことから、実機に基づきそれぞれの逃がし弁につながる入口配管径を等価直径とした。

ISLOCA の有効性評価において用いた破断面積を、実機で想定される破断面積と合わせて表 4 に整理する。解析においては、1.15inch、3 inch 及び 1 inch の低温側配管のスプリット破断として条件設定した。

表 4 ISLOCA の有効性評価で用いた破断面積

	代表 プラント	解析条件	実機評価（再掲）	
破断面積 [inch ²] (cm ²)	①弁	0.55 (約 3.55)	0.60 ^{*1} (約 3.87)	プロセス弁 (9 個) 計器入口弁 (3 個)
	②余熱除去 ポンプ	0.05 (約 0.32)	0.05 ^{*2} (約 0.32)	0
	③余熱除去 冷却器	0.39 (約 2.52)	0.39 ^{*2} (約 2.52)	0.07 (約 0.45)
	①、②、③合計	0.99 (約 6.39)	1.04 (約 6.71)	0.56 (約 3.61)
等価 直径 ^{*3} [inch] (cm)	①、②、③合計	1.12 (約 2.84)	1.15 (約 2.92)	0.84 (約 2.13)
	入口逃がし弁 ^{*4}	4 (約 10.16)	3 (約 7.62)	3 (約 7.62)
	出口逃がし弁 ^{*4}	1 (約 2.54)	1 (約 2.54)	1 (約 2.54)

*1. 代表プラントで該当する弁が明確でないことから、NUPEC 報告書の値に対し不確定性を考慮した数値とした。

*2. 代表プラントと泊 3 号炉の漏えいを想定する余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器の個数はそれぞれ 1 個であり同数である。漏えい量は保守的に代表プラントの値を使用した。

*3. 等価直径 = ((破断面積 / π) ^ 0.5) × 2、又は逃がし弁につながる入口配管の径

*4. 逃がし弁の破断面積は、「0」であるが、作動設定値に応じて正常動作し実機の等価直径にて流出するものとしている。

余熱除去冷却器からの漏えいの可能性について

既工認から、設計上の裕度を算出し、裕度の低い管側胴板、管側鏡板、管側出入口管台（厚さ及び補強面積、溶接部強度）、マンホール管台（補強面積、溶接部強度）、管板、伝熱管について、ISLOCA 発生時の高温(300°C)、高圧(15.4MPa)の条件下で漏えいが発生しないことを以下のとおり確認した。

マンホール管台フランジ部については、余熱除去系統の中のガスケットを使ったシール構造で、破損した際の影響が最も大きいと考えられることから、漏えいを想定し破断面積を算出した。

1. 強度評価

1.1 評価部位の選定

既工認から、設計上の裕度を算出し、裕度が 2.0 以下の管側胴板、管側鏡板、管側出入口管台（厚さ及び補強面積、溶接部強度）、マンホール管台（補強面積、溶接部強度）、管板及び伝熱管について 15.4MPa、300°C の条件で評価した。表 1 に既工認強度計算結果の設計裕度、図 1 に余熱除去冷却器の構造を示す。

表 1 既工認強度計算結果の設計裕度 (4.5MPa、200°C)

評価部位	実機の値	判定基準	裕度	備考
管側胴板 (実機の最小厚さ)	[]	≥33.3mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側鏡板 (実機の最小厚さ)	[]	≥33.3mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側出入口管台 (付根部) (実機の最小厚さ)	[]	≥7.1mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側出入口管台 (先端部) (実機の最小厚さ)	[]	≥5.4mm (必要な最小厚さ)	[]	
マンホール管台 (実機の最小厚さ)	[]	≥11.3mm (必要な最小厚さ)	[]	
管板 (実機の最小厚さ)	[]	≥199.3mm (必要な最小厚さ)	[]	
伝熱管 (実機の最小厚さ)	[]	≥0.5mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側出入口管台 (補強計算) (補強に有効な面積)	8660mm ²	≥8280mm ² (補強に必要な面積)	<u>1.045</u>	
管側出入口管台 (溶接部強度) (溶接部の強さ)	159000N	≥884000N (溶接部の負うべき荷重)	<u>1.798</u>	
マンホール管台 (補強計算) (補強に有効な面積)	13300mm ²	≥12100mm ² (補強に必要な面積)	<u>1.099</u>	
マンホール管台 (溶接部強度) (溶接部の強さ)	2390000N	≥1820000N (溶接部の負うべき荷重)	<u>1.313</u>	
マンホール管台 フランジ部 (発生応力)	46N/mm ²	≤111N/mm ² (許容応力)	2.413	

[] 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

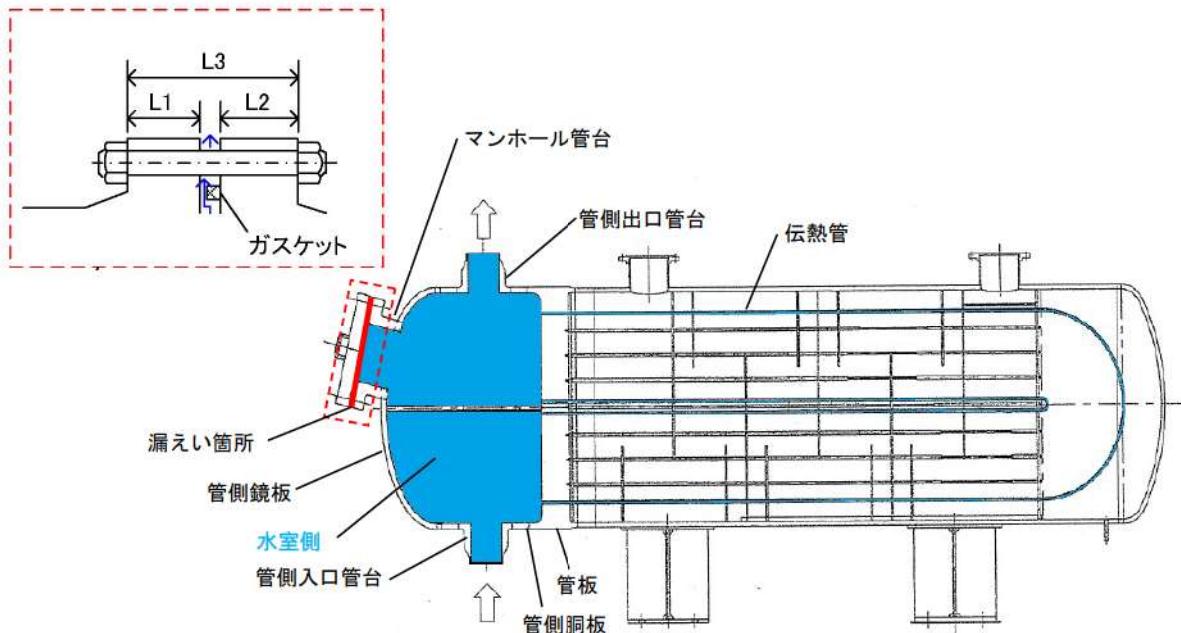


図1 余熱除去冷却器

1.2 評価方法

(1) 管側胴板の評価

設計・建設規格「PVC-3122 円筒形の胴の厚さの規定」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PD_i}{2S\eta - 1.2P} \quad (\text{PVC-3})$$

t : 管側胴板の必要な最小厚さ (mm)

P : 15.4 (MPa)

D_i : 胴の内径 (D_i = 1600 (mm))

S : 設計引張強さ (S_u = 391 (MPa)、at 300°C、SUS304)

η : 繋ぎ手の効率 (η = 1 (-))

(2) 管側鏡板の評価

(鏡部)

設計・建設規格「PVC-3225 半だ円形鏡板の厚さの規定1」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PDK}{2S\eta - 0.2P} \quad (\text{PVC-32.1})$$

t : 管側鏡板 (鏡部) の必要な最小厚さ (mm)

P : 15.4 (MPa)

D : 鏡板の内面における長径 (D = 1600 (mm))

K : 半だ円鏡板の形状による係数 (K=1 (-))

$$K = \frac{1}{6} \left\{ 2 + \left(\frac{D}{2h} \right)^2 \right\} \quad (\text{PVC-32.2})$$

h : 鏡板の内面における短径の 1/2 (h=400.0 (mm))

S : 設計引張強さ (Su=391 (MPa)、at300°C、SUS304)

η : 繰ぎ手の効率 ($\eta = 1 (-)$)

(フランジ部)

設計・建設規格「PVC-3122 円筒形の胴の厚さの規定」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PD_i}{2S\eta - 1.2P} \quad (\text{PVC-3})$$

t : 管側鏡板 (フランジ部) の必要な最小厚さ (mm)

P : 15.4 (MPa)

D_i : 胴の内径 (D_i=1600 (mm))

S : 設計引張強さ (Su=391 (MPa)、at300°C、SUS304)

η : 繰ぎ手の効率 ($\eta = 1 (-)$)

(3) 管側出入口管台 (先端部) の評価

設計・建設規格「PVC-3610 管台の厚さ規定」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PD_0}{2S\eta + 0.8P} \quad (\text{PVC-40})$$

t : 管側出入口管台の必要な最小厚さ (mm)

P : 15.4 (MPa)

D₀ : 管側出入口管台の外径 (D₀=267.4 (mm))

S : 設計引張強さ (Su=391 (MPa)、at300°C、SUSF304)

η : 繰ぎ手の効率 ($\eta = 1 (-)$)

(4) 管板の評価

設計・建設規格「PVC-3510 管穴の中心間距離および管板の厚さの規定」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{FD}{2} \sqrt{\frac{P}{S}} \quad (\text{PVC-39.1})$$

t : 管板の必要な最小厚さ (mm)

F : 管板の支え方による係数 (F=1.24 (-))

D : パッキンの中心径 (D=1600.0 (mm))

P : 15.4 (MPa)

S : 設計引張強さ ($S_u = 391$ (MPa)、at 300°C 、SUS304)

(5) 伝熱管の評価

設計・建設規格「PVC-3610 管台の厚さの規定」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PD_0}{2S\eta + 0.8P} \quad (\text{PVC-40})$$

t : 伝熱管の必要な最小厚さ (mm)

P : 15.4 (MPa)

D_0 : 伝熱管の外径 ($D_0 = 19.0$ (mm))

S : 設計引張強さ ($S_u = 391$ (MPa)、at 300°C 、SUS304TB)

η : 繋ぎ手の効率 ($\eta = 1$ (-))

(6) 管側出入口管台（補強計算）の評価

既工認の手法を適用して補強に有効な面積及び補強に必要な面積を算出し、補強に有効な面積が補強に必要な面積を上回ることを確認した。図2に既工認の該当箇所の抜粋を示す。

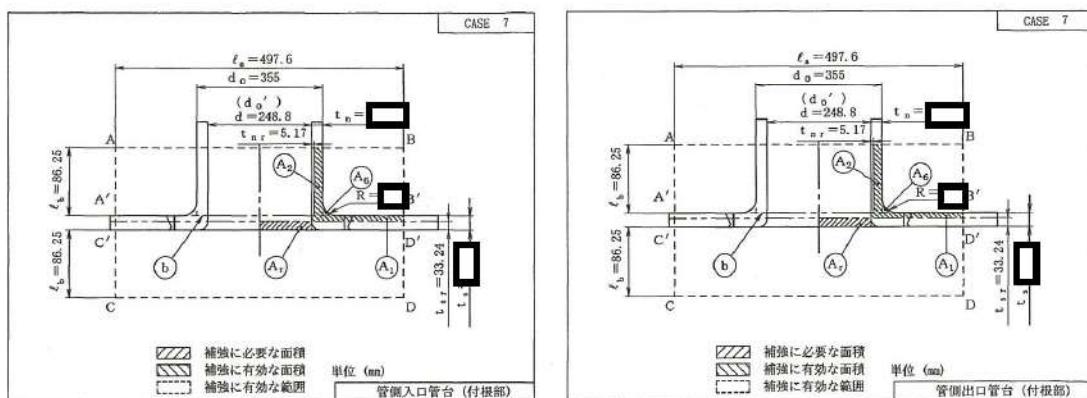


図2 既工認の抜粋

①補強に必要な面積 (A_r)

$$Ar = d \cdot tsr \cdot F = 8030 \text{ (mm}^2\text{)}$$

d: 管台の穴径 ($d = 248.8$ (mm))

tsr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tsr = 32.27$ (mm))

$$tsr = \frac{PD_i}{2S - 1.2P}$$

P : 15.4 (MPa)

D_i : 洞の内径 ($D_i = 1600$ (mm))

S : 設計引張強さ ($S_u = 391$ (MPa)、at 300°C 、SUS304)

F : 係数 ($F = 1$)

■ 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

②補強に有効な面積 (At)

$$At = A1 + A2 + A6 = 8933 \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$A_1 = (\eta \cdot ts - F \cdot tsr) d = 554.4 \text{ (mm}^2\text{)}$$

η : 繼手効率 ($\eta = 1.00$)

ts : 脊板の実機の最小厚さ ($ts = \boxed{}$ (mm))

F : 係数 ($F=1$)

tsr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tsr = 32.27 \text{ (mm)}$)

d : 管台の穴径 ($d = 248.8 \text{ (mm)}$)

$$A_2 = 2(tn - tnr) l_b = 8207.9 \text{ (mm}^2\text{)}$$

tn : 管台の実機の最小厚さ ($tn = \boxed{}$ (mm))

tnr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tnr = 5.02 \text{ (mm)}$)

$$tmr = \frac{PDi}{2S - 1.2P}$$

$$P = 15.4 \text{ MPa}$$

Di : 管台の内径 ($Di = 248.8 \text{ (mm)}$)

S : 設計引張強さ ($S_u = 391 \text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUS304)

l_b : 補強に有効な範囲 ($l_b = 86.25 \text{ (mm)}$)

$$A_6 = 2R^2(1 - \frac{\pi}{4}) = 171.7 \text{ (mm}^2\text{)}$$

R : 管台取付け部の R ($R = \boxed{}$ (mm))

(7) 管側出入口管台（溶接部強度）の評価

既工認の手法を適用して予想される破断箇所の強さ及び溶接の負うべき荷重を算出し、予想される破断箇所の強さが溶接の負うべき荷重を上回ることを確認した。

①溶接部の負うべき荷重 (W)

$$W = do' \cdot tsr \cdot S - (\eta \cdot ts - F \cdot tsr) (la - do') \cdot S = 2922624 \text{ (N)}$$

do' : 管台の穴径 ($do' = 248.8 \text{ (mm)}$)

tsr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tsr = 32.27 \text{ (mm)}$)

S : 設計引張強さ ($S_u = 391 \text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUS304)

η : 繼手効率 ($\eta = 1.00$)

ts : 脊板の実機の最小厚さ ($ts = \boxed{}$ (mm))

F : 係数 ($F=1$)

la : 補強に有効な範囲 ($la = 497.6 \text{ (mm)}$)

██████████ 桁囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

②溶接部の強さ (W_1)

$$W_1 = b = 5626402 \text{ (N)}$$

⑤：溶接部の強さ ($b=5626402$)

$$\textcircled{b} = \frac{1}{2} \pi d \cdot tn \cdot \sigma_4$$

d : 管台の穴径 (d=248.8 (mm))

t_n : 管台の実機の最小厚さ ($t_n = \boxed{} (\text{mm})$)

σ_4 : 溶接部の単位面積当たりの強さ ($\sigma_4 = 273.7$ (MPa))

$$\sigma_4 = S \cdot \eta_4$$

S : 設計引張強さ ($\sigma_u = 391$ MPa)、at 300°C、SUS304)

η_4 : 溶接部の強さを求める場合の係数 ($\eta_4=0.7$)

(8) マンホール管台（補強計算）の評価

既工認の手法を適用して補強に有効な面積及び補強に必要な面積を算出し、補強に有効な面積が補強に必要な面積を上回ることを確認した。図3に既工認の該当箇所の抜粋を示す。

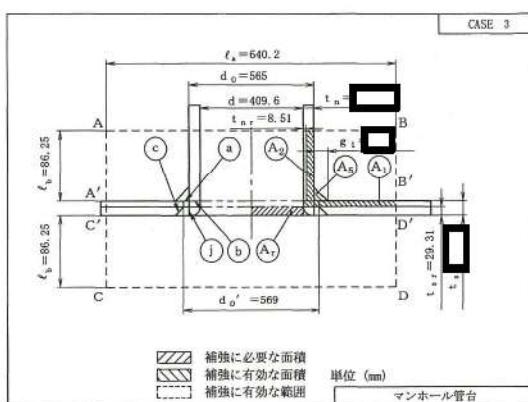


図3 既工認の抜粋

①補強に必要な面積 (Ar)

$$Ar = d \cdot tsr \cdot F = 11662 \text{ } (\text{mm}^2)$$

d:管台の穴径 (d=409.6(mm))

tsr : 補強計算に使用する計算必要厚さ (tsr=28.47 (mm))

$$tsr = \frac{PK_1D}{2S - 0.2P}$$

P : 15.4 (MPa)

K_1 : 半だ円鏡板の形状による係数 ($K_1=0.9$)

D : 鏡板の内面における長径 (D=1600 (mm))

S : 設計引張強さ ($S_u = 391$ (MPa)、at 300°C、SUS304)

F : 係数 (F=1)

②補強に有効な面積 (At)

【】 株用みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

$$At = A1 + A2 + A5 = 13682 \text{ (mm}^2\text{)}$$

$$A_1 = (\eta \cdot ts - F \cdot tsr) (la - d) = 1390.5 \text{ (mm}^2\text{)}$$

η : 繼手効率 ($\eta = 1.00$)

ts : 鏡板の実機の最小厚さ ($ts = \boxed{\quad}$ (mm))

F : 係数 ($F=1$)

tsr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tsr = 28.47 \text{ (mm)}$)

la : 補強に有効な範囲 ($la = 640.2 \text{ (mm)}$)

d : 管台の穴径 ($d = 409.6 \text{ (mm)}$)

$$A_2 = 2 (tn - tnr) \quad lb = 11891.9 \text{ (mm}^2\text{)}$$

tn : 管台の実機の最小厚さ ($tn = \boxed{\quad}$ (mm))

tnr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tnr = 8.26 \text{ (mm)}$)

$$tmr = \frac{PDi}{2S - 1.2P}$$

$$P = 15.4 \text{ MPa}$$

Di : 管台の内径 ($Di = 409.6 \text{ (mm)}$)

S : 設計引張強さ ($S_u = 391 \text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUSF304)

lb : 補強に有効な範囲 ($lb = 86.25 \text{ (mm)}$)

$$A_5 = \frac{1}{2} g_1^2 N_1 = 400.0 \text{ (mm}^2\text{)}$$

g_1 : 溶接脚長 ($g_1 = \boxed{\quad}$ (mm))

N_1 : 溶接箇所数 ($N_1 = 2 \text{ (箇所)}$)

(9) マンホール管台（溶接部強度）の評価

既工認の手法を適用して予想される破断箇所の強さ及び溶接の負うべき荷重を算出し、予想される破断箇所の強さが溶接の負うべき荷重を上回ることを確認した。

①溶接部の負うべき荷重 (W)

$$W = do' \cdot tsr \cdot S - (\eta \cdot ts - F \cdot tsr) (la - d o') \cdot S = 6166155 \text{ (N)}$$

do' : 管台の穴径 ($do' = 569.0 \text{ (mm)}$)

tsr : 補強計算に使用する計算必要厚さ ($tsr = 28.47 \text{ (mm)}$)

S : 設計引張強さ ($S_u = 391 \text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUS304)

η : 繼手効率 ($\eta = 1.00$)

ts : 鏡板の実機の最小厚さ ($ts = \boxed{\quad}$ (mm))

F : 係数 ($F=1$)

la : 補強に有効な範囲 ($la = 640.2 \text{ (mm)}$)

②溶接部の強さ (W1)

$$W_1 = \textcircled{a} + \textcircled{b} = 16787287$$

\textcircled{a} : 溶接部の強さ ($\textcircled{a} = 3192515$)

 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

$$\textcircled{a} = \frac{1}{2}\pi \cdot d_o \cdot g_1 \cdot \sigma_1$$

d_o : 管台の外径 ($d=565.0\text{ (mm)}$)

g_1 : 溶接脚長 ($g_1=\boxed{}$ (mm))

σ_1 : すみ肉溶接部の単位面積当たりのせん断強さ ($\sigma_1=179.86$)

$$\sigma_1 = S \cdot \eta_1$$

S : 設計引張強さ ($S_u=391\text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUS304)

η_1 : すみ肉溶接部のせん断強さを求める場合の係数 ($\eta_1=0.46$)

⑤ : 溶接部の強さ ($\textcircled{b}=13594772$)

$$\textcircled{b} = \frac{1}{2}\pi \cdot d \cdot t_n \cdot \sigma_4$$

d : 管台の内径 ($d=409.6\text{ (mm)}$)

t_n : 管台の実機の最小厚さ ($t_n=\boxed{}$ (mm))

σ_4 : 管台壁の単位面積当たりのせん断強さ ($\sigma_4=273.7$)

$$\sigma_4 = S \cdot \eta_4$$

S : 設計引張強さ ($S_u=391\text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUS304)

η_4 : 管台壁のせん断強さを求める場合の係数 ($\eta_4=0.70$)

$$W_2 = \textcircled{a} + \textcircled{b} = 11572866$$

⑥ : 溶接部の強さ ($\textcircled{c}=8380351$)

$$\textcircled{c} = \frac{1}{2}\pi \cdot d_o \cdot t_s \cdot \sigma_2$$

d_o : 管台の外径 ($d=565.0\text{ (mm)}$)

t_s : 鏡板の実機の最小厚さ ($t_s=\boxed{}$ (mm))

σ_2 : 突合せ溶接部の単位面積当たりの引張強さ ($\sigma_2=273.7$)

$$\sigma_2 = S \cdot \eta_2$$

S : 設計引張強さ ($S_u=391\text{ (MPa)}$ 、at 300°C 、SUS304)

η_2 : 突合せ溶接部の引張り強さを求める場合の係数

$$(\eta_2=0.70)$$

$$W_3 = \textcircled{c} = 8439681$$

⑦ : 溶接部の強さ ($\textcircled{d}=8439681$)

$$\textcircled{d} = \frac{1}{2}\pi \cdot d_o' \cdot t_s \cdot \sigma_2$$

d_o' : 鏡板の穴径 ($d_o'=569.0\text{ (mm)}$)

t_s : 鏡板の実機の最小厚さ ($t_s=\boxed{}$ (mm))

σ_2 : 突合せ溶接部の単位面積当たりの引張強さ ($\sigma_2=273.7$)

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

1.3 評価結果

余熱除去冷却器の各部位について評価した結果、表2に示すとおり実機の値は判定基準を満足し、ISLOCA発生時の高温(300°C)、高圧(15.4MPa)の条件下で破損せず、漏えいは発生しないことを確認した。

表2 評価結果

評価部位	実機の値	判定基準	裕度	備考
管側胴板 (実機の最小厚さ)	[]	32.3mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側鏡板 (実機の最小厚さ)	[]	32.3mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側出入口管台 (先端部) (実機の最小厚さ)	[]	5.2mm (必要な最小厚さ)	[]	
管板 (実機の最小厚さ)	[]	196.4mm (必要な最小厚さ)	[]	
伝熱管 (実機の最小厚さ)	[]	0.4mm (必要な最小厚さ)	[]	
管側出入口管台 (補強計算) 8933mm ² (補強に有効な面積)	8933mm ² (補強に有効な面積)	8030mm ² (補強に必要な面積)	1.112	
管側出入口管台 (溶接部強度) 5626402N (溶接部の強さ)	5626402N (溶接部の強さ)	2922624N (溶接部の負うべき荷重)	1.925	
マンホール管台 (補強計算) 13682mm ² (補強に有効な面積)	13682mm ² (補強に有効な面積)	11662mm ² (補強に必要な面積)	1.173	
マンホール管台 (溶接部強度) 8439681N (溶接部の強さ)	8439681N (溶接部の強さ)	6166155N (溶接部の負うべき荷重)	1.368	

各部位については、余熱除去冷却器の定期的な開放点検(1回/10C)に合わせて健全性を確認している。

[] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

2. 破断面積

2.1 評価部位の選定と破断面積の評価方法

マンホール管台フランジ部については、1次冷却材系統の圧力・温度条件下においてもガスケットは機能し、有意な漏えいは発生しないと考えられるが、余熱除去系統の中のガスケットを使ったシール構造で破損した際の影響が大きいと考えられることから、評価にあたっては、保守的にISLOCA発生時の温度・圧力条件下におけるボルト、フランジ及び蓋板の伸び量の合計分隙間が開き、漏えいが発生するものと想定して、破断面積を算出した。

2.2 破断面積の評価結果

漏えいが想定されるマンホール管台フランジ部の破断面積を表3にまとめる。なお、300°C条件下で評価したところ、伸び量がマイナスとなり、圧縮量が増加することになることから、熱伸びを考慮しない条件で評価した破断面積を余熱除去冷却器の破断面積とした。

表3 余熱除去冷却器の破断面積

設定温度 : T1 (°C)	300
設置温度 : T2 (°C)	21
ボルトサイズ・材質	M48×3、SNB7
ボルト本数	20
ボルト支持長さ : Lo (mm)	217.2
ボルト有効径 : d (mm)	46.1
ボルトヤング率 : E (MPa)	186000
フランジ・蓋板 線膨張係数 : α_1 (at T1) (mm/mm)	- (17.07)
ボルト 線膨張係数 : α_2 (at T1) (mm/mm)	- (13.00)
フランジ熱伸び対象長さ : L1 (mm)	102.0
蓋板熱伸び対象長さ : L2 (mm)	110.7
ボルト熱伸び対象長さ : L3 (mm)	217.2
ボルト締付トルクによる全締付荷重 : W(N)	3690638
15.4MPa 加圧に必要な最小荷重 : Wm1 (N)	4433865
不足する荷重 : W0 = W - Wm1 (N)	-743227
不足荷重分のボルト荷重 : F = W0 /N (N/本)	37161
ボルト面積 : Ab = $\pi/4 \cdot d^2$ (mm ²)	1665.59
ボルト応力 : $\sigma = F/Ab$ (MPa)	22.31
ボルトイズミ : $\varepsilon = \sigma/E$ (mm/mm)	0.000120
ボルト伸び量 : $\Delta L1 = \varepsilon \cdot Lo$ (mm)	0.03
フランジ・蓋板 熱伸び量 : $\Delta L2 = \alpha_1 \cdot 10^{-6} \cdot (T1-T2) \cdot (L1+L2)$ (mm)	- (1.01)
ボルトの熱伸び量 : $\Delta L3 = \alpha_2 \cdot 10^{-6} \cdot (T1-T2) \cdot L3$ (mm)	- (0.79)
伸び量 : $\Delta L = \Delta L1 - \Delta L2 + \Delta L3$ (mm)	0.03 (-0.20)
フランジ部漏えい面積 : A = $\pi \cdot D \cdot \Delta L$ (mm ²)	45 (-328)
漏えい量評価に用いる破断面積 (inch ²)	0.07 (-)

注 : () 内の数値は、熱伸びを考慮した場合の値を示す。

余熱除去ポンプからの漏えいの可能性について

余熱除去ポンプについて、ISLOCA 発生時の高温（300°C）、高圧（15.4MPa）の条件下で漏えいが発生しないことを以下のとおり確認した。

1. 強度評価

1.1 評価部位の選定

評価箇所については既工認に基づきケーシング（吸込・吐出ノズル）、管台、ケーシングカバー、ケーシングボルトに関して、評価を実施した。吸込・吐出ノズルはフランジ端までケーシング最小肉厚と同じ肉厚を確保しているため、ケーシング肉厚を代表として評価した。また、ケーシングとケーシングカバーの接合部を評価した。

また、非金属製部品（カーボン製の遊動環、フッ素ゴム製の O リング）を使用しているメカニカルシールについても評価した。

図 1 に余熱除去ポンプ本体の、図 2 及び図 3 にメカニカルシールの構造及び原理を示す。

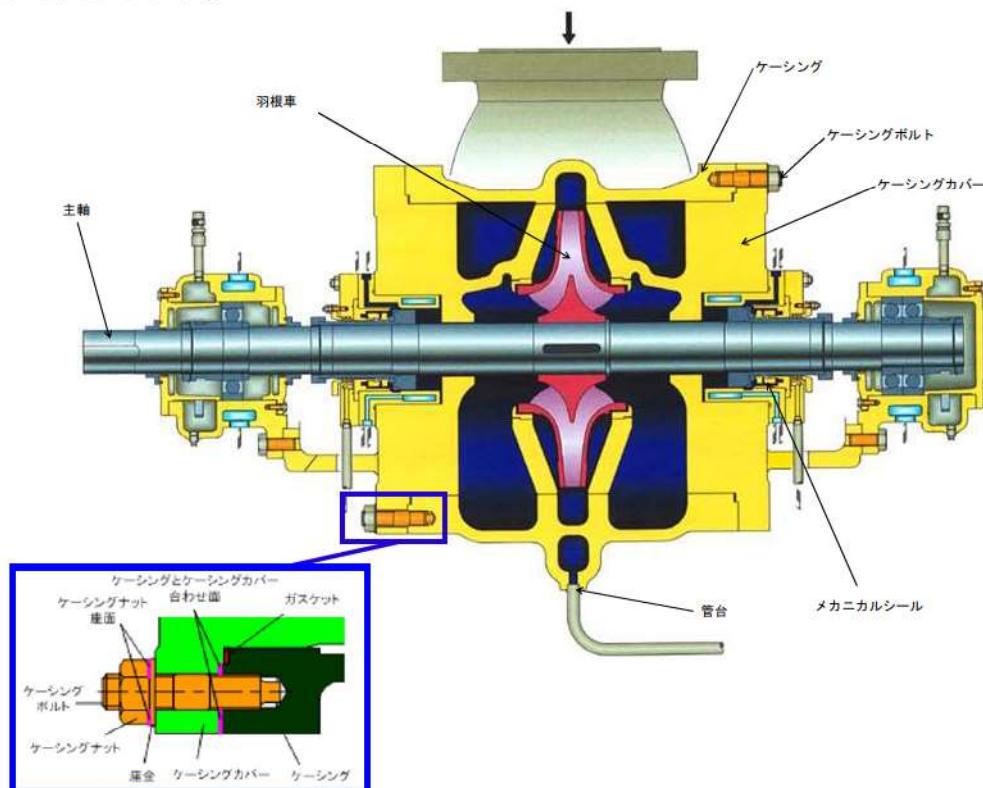


図 1 余熱除去ポンプ


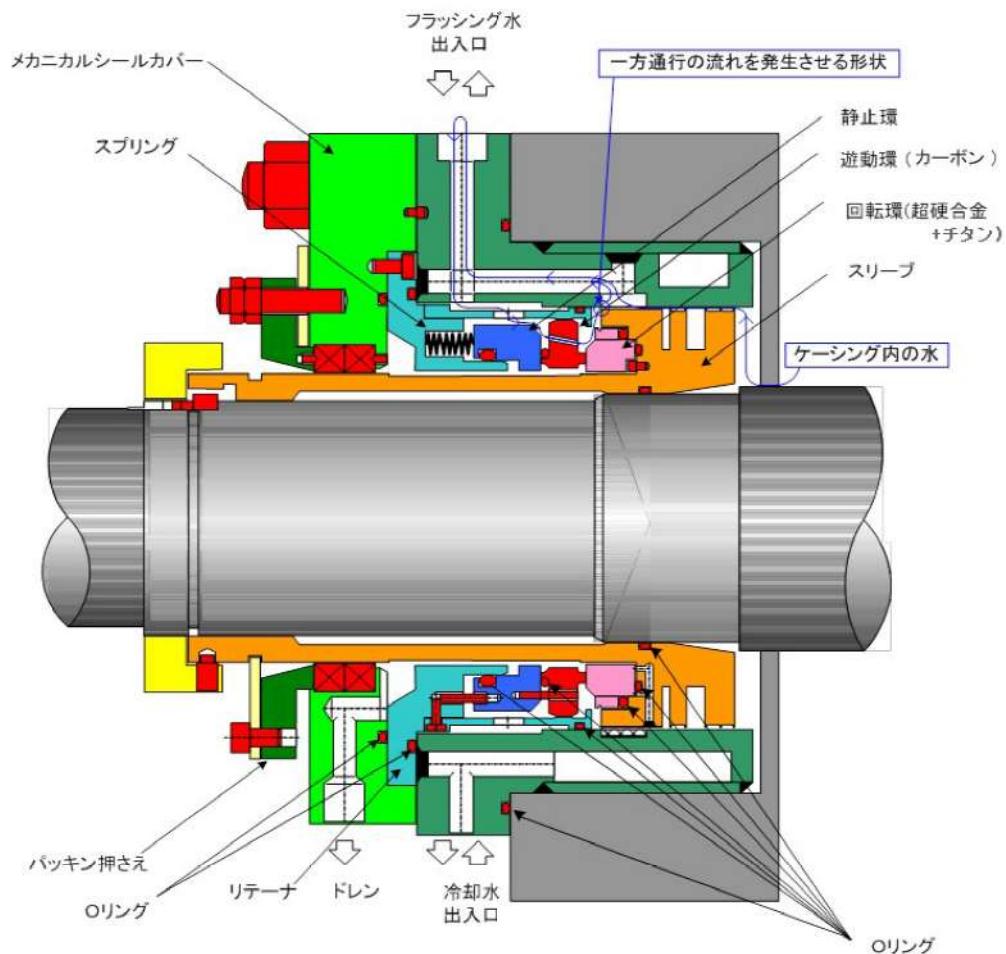


図2 メカニカルシール

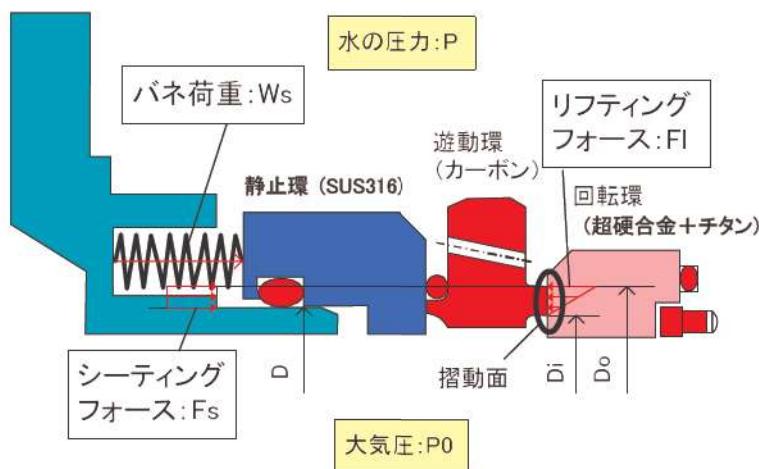

図に示すように遊動環には右向きに「バネ荷重: W_s 」とメカニカルシール内の「水の圧力: P 」から「大気圧: P_0 」を引いた差圧 ΔP によって発生する「シーティングフォース: F_s 」が加わっている。

一方、左向きにメカニカルシール内の「水の圧力: P 」から「大気圧: P_0 」を引いた差圧 ΔP によって発生する「リフティングフォース: F_l 」が加わっている。遊動環と回転環の摺動面では、メカニカルシール内の「水の圧力: P 」から「大気圧: P_0 」まで減圧されるため、図に示すように圧力が三角分布となる。従って、面積に差圧 ΔP をかけて 2 で割ったものが F_l となる。 F_l の式を以下に示す。関係式を以下に示す。

$$F_s = (D_o^2 - D^2) / 4 \times \pi \times \Delta P$$

$$F_l = (D_o^2 - D_i^2) / 4 \times \pi \times \Delta P / 2$$

D_o 、 D 、 D_i : 主軸を中心とした円の直径 (m)

ΔP : 差圧 (水の圧力: P -大気圧: P_0) (MPa)

メカニカルシールは、遊動環を「バネによる押さえ力」と(「シーティングフォース: F_s 」から「リフティングフォース: F_l 」を引いた力)との合計の力で回転環に押し付けることにより、シールを行っている。そのため、メカニカルシールは、差圧 ($\Delta P = P - P_0$) の増加に相対して、シール面圧が高くなる特性を有しており、高差圧が作用した場合でも、有意に漏えい量が増加することはない。以下に、最高使用圧力 (DBA) と ISLOCA 時の圧力での摺動面の面圧を示す。

	最高使用圧力(DBA)	ISLOCA 時の圧力
ΔP (MPa)	4.5	15.4
F_s (N)		
F_l (N)		
W_s (N)		
摺動面の接触加重 $W_t = W_s + F_s - F_l$ (N)		
摺動面の面圧 $P_t = W_t / (D_o^2 - D_i^2) / 4 \times \pi$ (MPa)		

図3 メカニカルシールの原理

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

1.2 評価方法

(1) ケーシング（吸込・吐出ノズル）の評価

設計・建設規格「PMC-3320 ケーシングの厚さの規定」を適用して必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PA}{2S} \quad (\text{PMC-3})$$

t : ケーシングの必要な最小厚さ (mm)

P : 15.4 (MPa)

A : 図 PMC-3320-1 から図 PMC-3320-6 までに示す寸法 (mm)

S : 設計引張強さ (Su=341 (MPa)、at300°C、SCS13)

(2) 管台の評価

設計・建設規格「PMC-3610 管台の構造強度の規定」を適用し必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{PD_0}{2S\eta + 0.8P} \quad (\text{PMC-14})$$

t : 管台の必要な最小厚さ (mm)

D₀ : 管台の外形 (mm)

η : 繰ぎ手の効率 ($\eta = 1$ (-))

P : 15.4 (MPa)

S : 設計引張強さ (Su=391 (MPa)、at300°C、SUS304TP)

(3) ケーシングカバーの評価

設計・建設規格「PMC-3410 ケーシングカバーの構造強度の規定」を適用し必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = d \sqrt{\frac{KP}{S}} \quad (\text{PMC-10})$$

t : ケーシングカバーの必要な最小厚さ (mm)

d: 表 PMC-3410-1 の左欄に掲げるケーシングカバーの取付け方法に応じ、それぞれ同欄の図に示す当該ケーシングカバーの径または最小内のり (mm)

K : 0.17 (ケーシングカバーの取付け方法による係数)

P : 15.4 (MPa)

S : 設計引張強さ (Su=341 (MPa)、at300°C、SCS13)

(4) ケーシングボルトの評価

設計・建設規格「PMC-3510 ボルトの構造強度の規定」より、「JIS B 8265」を適用して発生応力を算出し、発生応力が許容応力 (Sy 値) を下回ることを確認した。

$$S_{bo} = W_{m1} / Ab$$

S_{bo} : 発生応力 (MPa)

W_{m1} : 使用状態でのボルト荷重 (N)

$$W_{m1} = \frac{\pi GP}{4} (G + 8bm)$$

G : ガスケット反力円の直径 ($G=600$ (mm))

$$G = D_g - 2b$$

D_g : ガスケットの外径 ($D_g=614$ (mm))

b : ガスケット座の有効幅 ($b=7.0$ (mm))

$$b = 2.52\sqrt{N/2} = 6.901 \approx 7.0$$

N : ガスケット幅 ($N=15$ (mm))

P : 15.4 (MPa)

Ab : 実際に使用するボルトの総有効断面積 ($Ab=21654$ (mm²))

$$Ab = n \frac{\pi}{4} db^2$$

db : ボルトねじ部の谷径 ($db=37.129$ (mm))

m : ガスケット係数 ($m=3.00$ (JIS B 8265 附属書3 表2による))

$$S_{ba} = W_{m2} / Ab$$

S_{ba} : ガスケット締付時応力 (MPa)

W_{m2} : ガスケット締付時ボルト荷重 (N)

$$W_{m2} = \pi b G y$$

y : ガスケットの最小設計締付圧力 ($y=68.9$ (N/mm²) (JIS B 8265 附属書3 表2による))

S_y : 設計降伏点 ($S_y=425$ (MPa)、at 300°C、SNB7)

(5) ポンプ耐圧部の接合部の評価

ケーシングとケーシングカバーの接合部については、ケーシングボルトの内圧と熱による伸び量、及びケーシングカバーの熱による伸び量を評価し、ケーシングボルトの伸び量からケーシングカバーの伸び量を差し引いた伸び量がガスケット復元量 (約 ■) *以下であり、有意な漏えいは発生しないことを確認した。

* : ガスケットメーカーにおける試験によって確認した値

①ケーシングボルトの伸び量の算出

ケーシングボルトを図4に示す。

■ 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

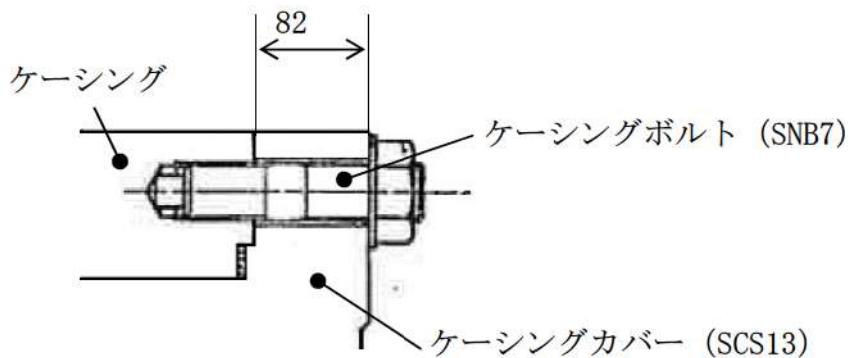


図4 ケーシングボルト

a. 初期締め付けによるケーシングボルトの伸び量

$$\sigma_1 = E_b \times \delta_1 / L_0$$

σ_1 : ケーシングボルトの発生応力 42 (MPa)

E_b : ケーシングボルト材料 (SNB7) の縦弾性係数 186000 (MPa)

δ_1 : 初期締め付けによるケーシングボルトの伸び量 (mm)

L_0 : ケーシングボルトのねじ部を除く長さ 82 (mm)

$$\delta_1 = 42 \times 82 / 186000 = 0.0185 \text{ (mm)}$$

b. 内圧によるケーシングボルトの伸び量

$$\sigma_2 = E_b \times \delta_2 / L_0$$

σ_2 : ケーシングボルトの発生応力 258 (MPa)

E_b : ケーシングボルト材料 (SNB7) の縦弾性係数 186000 (MPa)

δ_2 : 内圧によるケーシングボルトの伸び量 (mm)

L_0 : ケーシングボルトのねじ部を除く長さ 82 (mm)

$$\delta_2 = 258 \times 82 / 186000 = 0.1138 \text{ (mm)}$$

c. 熱による伸び量

・ ケーシングボルトの伸び量

$$\delta_3 = L_0 \times \alpha_b \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C})$$

δ_3 : 熱によるケーシングボルトの伸び量 (mm)

L_0 : ケーシングボルトのねじ部を除く長さ 82 (mm)

α_b : ケーシングボルト材料 (SNB7) の線膨張係数 13.00×10^{-6} (mm/mm°C)

$$\delta_3 = 82 \times 13 \times 10^{-6} \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C}) = 0.2975 \text{ (mm)}$$

・ケーシングカバーの伸び量

$$\delta_4 = L_0 \times \alpha_c \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C})$$

δ_4 : 熱によるケーシングカバーの伸び量 (mm)

L_0 : ケーシングボルトのねじ部を除く長さ 82 (mm)

α_c : ケーシングカバー材料 (SCS13) の線膨張係数 17.07×10^{-6} (mm/mm°C)

$$\delta_4 = 82 \times 17.07 \times 10^{-6} \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C}) = 0.3905 \text{ (mm)}$$

d. ケーシングボルトの伸び量

$$0.1138 - 0.0185 + 0.2975 - 0.3905 = 0.0023 \text{ (mm)}$$

(6) メカニカルシールの評価

鉄鋼部品に比べて耐熱温度が低めとなる O リング (フッ素ゴム製) について、高温条件でのシール機能維持確認のため、O リングに使用している材料の耐熱温度の確認を行った。

また、メカニカルシールの遊動環 (カーボン製) に発生するシール面圧がカーボンの圧縮強度を下回ることを確認した。(図 5)

1.3 評価結果

余熱除去ポンプの各部位について評価した結果、表 1 及び図 5 に示すとおり実機の値は判定基準を満足し、ISLOCA 発生時の高温 (300°C)、高圧 (15.4 MPa) の条件下で破損せず、漏えいは発生しないことを確認した。

表1 評価結果 (1/2)

ケーシング (ノズル部含む)			
材料	実機の最小厚さ t_1 [mm]	強度計算上の寸法 A [mm]	圧力 P [MPa]
SCS13	[]	786	15.4

*1 : $\sigma_1 = P \times A / (2 \times S_{u1})$
 *2 : $t_c = P \times A / (2 \times S_u)$

管台			
材料	外径 D [mm]	実機の最小厚さ t_2 [mm]	圧力 P [MPa]
SUS304TP	34.0	[]	15.4

*1 : $\sigma_2 = (P \times D - t_2 \times 0.8 \times P) / (t_2 \times 2 \times \eta)$
 *2 : $t_p = (P \times D) / (2 \times S_u \times \eta + 0.8 \times P)$
 η : 繰ぎ手効率 ($\eta = 1.0$)

ケーシングカバー

材料	実機の 最小厚さ t_1 [mm]	ボルト ピッチ径 D_b [mm]	ガスケット 挿入部直径 D_c [mm]	圧力 P [MPa]	発生荷重 $[N]$	発生応力 σ_3^{*1} [MPa]	許容応力 $S_{u@300C}$ [MPa]	必要な 最小厚さ t_k^{*2} [mm]
SCS13	[]	680	616	15.4	4435128	181	341	59.6

ケーシング (ノズル部含む)			
材料	実機の 最小厚さ t_1 [mm]	ボルト ピッチ径 D_b [mm]	ガスケット 挿入部直径 D_c [mm]
SCS13	[]	680	616

*1 : $\sigma_3 = D_b^2 / t_3^2 \times K \times P$ ($K=0.17$)
 *2 : $t_k = D_b \times (K \times P / S_u)^{1/2}$

[] 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表1 評価結果 (2/2)

材料	谷径 db (mm)	本数 n	ガスケット 係数 m	最小設計 締付圧力 y (N/mm ²)	ガスケット 材料 SUS304+	ガスケット 幅 N (mm)	ガスケット 外径 Dg (mm)	使用圧力 P (MPa)	使用状態 での ボルト荷重 Wm1 (N)	ガスケット 締付時 ボルト荷重 Wm2 (N)	発生応力 Sbo (MPa)	ガスケット 締付時 応力 Sba (MPa)	ボルト 許容応力 Sy (MPa)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SNB7	37.129	20	3.00	68.9	膨張黒鉛	15	614	15.4	5,573.437	909.115	258	42	425

$Wm1 = (\pi GP/4) \times (G+8bm)$
 $b = 2.52\sqrt{(N/2)}$
 $= 7.0$
 $Wm2 = \pi b Gy$
 $\dots N/2 = 15/2 = 7.5 > 6.35$ による
 $G = Dg - 2b = 600$
 $Ab = \pi db^2/4 \times n = 21654(\text{mm}^2)$

ケーシングボルトとケーシングカバーの接合部の評価	
ケーシングボルトの伸び量	ガスケット 復元量 (mm)
(mm)	0.0023

メカニカルシール				
(オリジナ)	遊動環(カーボン)			
材料	想定温度 (°C) - フッ素ゴム	許容温度 (カタログ値) (°C) 300	最大シール 面圧 (MPa) [] []	圧縮強度 (MPa) 約100

添 7.1.8.4-53

□ 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

下図右向きに作用する荷重
バネ荷重 $\cdots \cdot W_s =$
高圧側から作用する荷重 $\cdots \cdot F_s =$

下図左向きに作用する荷重
F_t =
(遊動環と回転環の摺動面では、メカニカルシール内の「水の圧力:P」から「大気圧:P₀」まで減圧されるため、図に示すように圧力が三角分布となる。従って、面積に差圧 ΔP をかけて2で割ったものがF_tとなる。)

摺動面内部に作用する荷重 $\cdots \cdot F_1 =$
摺動面の接触荷重
W_t =
摺動面の面圧
P_t =

評価結果

摺動面の接触荷重は最大で この荷重によるシール面の面圧は最大で 程度であり、非金属製品であるカーボンの圧縮強度約100MPaに比べ十分低いため、メカニカルシールは破損しない。

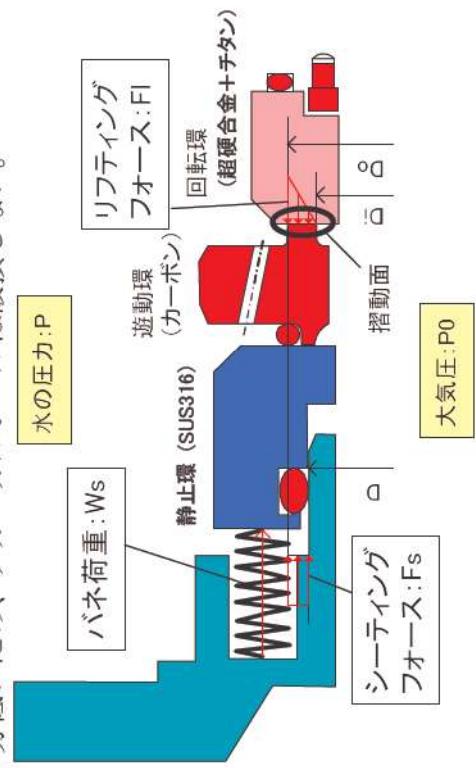


図5 メカニカルシール摺動面の押付荷重

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

逃がし弁からの漏えいの可能性について

入口逃がし弁及び出口逃がし弁について、ISLOCA 発生時の高温（300°C）、高圧（15.4MPa）の条件下で漏えいが発生しないことを以下のとおり確認した。

1. 強度評価

1.1 評価部位

逃がし弁については、ISLOCA 発生時に吹き出し前に加圧される弁座、弁体、入口配管、吹き出し後に加圧される弁耐圧部、弁耐圧部の接合部、出口配管を評価した。図1に逃がし弁の構造を示す。

なお、入口配管及び出口配管（ともに法兰ジ部を含む）の評価については、別紙－5に記載する。

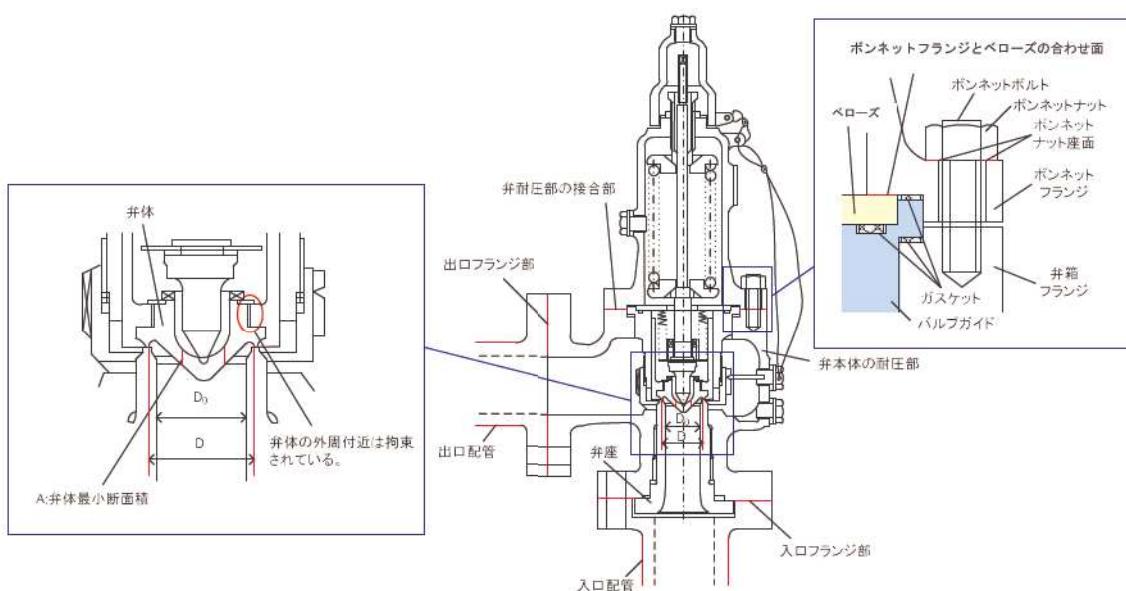


図1 逃がし弁

1.2 評価方法

入口逃がし弁及び出口逃がし弁の設定圧力は、それぞれ [] 及び [] であり、ISLOCA 発生後、15.4MPa になる以前に吹き出し、圧力は低下すると考えられるが、ここでは、逃がし弁の吹き出し前に加圧される箇所と吹き出し後に加圧される箇所の両方とも 15.4MPa、300°Cになるものとして評価する。

(1)弁座の評価

設計・建設規格には安全弁に関する強度評価手法の記載がない。弁座は円筒型の形状であることから、設計・建設規格「VVC-3230 耐圧部に取り付く管台の必要最小厚さ」を準用し、必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

[] 桁囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

$$t = \frac{PD_0}{2S\eta + 0.8P} \quad (\text{VVC-8})$$

t : 管台の計算上必要な厚さ (mm)

D₀ : 管台の外形 (mm)

S : 使用温度における許容引張応力 (MPa)

P : 15.4 (MPa)

η : 繰手効率^{*1}

*1 : 弁座は溶接を実施していないため、1.0 を使用

(2) 弁体の評価

設計・建設規格には安全弁に関する強度評価手法の記載がない。弁体の中心部は弁棒で支持されており、外周付近は構造上拘束されていることから、弁体下面にかかる圧力 (15.4 MPa) が全て弁体の最小肉厚部に作用するとして発生するせん断応力を算出し、許容せん断応力を下回ることを確認した。

$$\sigma = F/A$$

$$F = 1.05^{*2} \times (\pi/4) \times D^2 \times P$$

σ : せん断応力 (MPa)

F : せん断力 (N)

A : 弁体最小断面積 (mm²)

D : 弁座口の径 (mm)

許容せん断応力 σ_B は $0.8S^{*3}$ とすると、 $S=219$ [] 300°C) より、

$$\sigma_B = 175.2 \text{ (MPa)}$$

*2 : メーカの過去の実績値を参考に安全率を 1.05 とした。

*3 : ボイラー構造規格より設計の許容値として 0.8S を適用した。

(3) 弁本体の耐圧部の評価

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{Pd}{2S - 1.2P} \quad (\text{解説 VVB-1})$$

t : 弁箱の最小厚さ

P : 15.4 (MPa)

d : 内径 (mm)

S : 設計引張強さ ($S_u = 420$ (MPa)、at 300°C、[]

(4) 弁耐圧部の接合部の評価

弁耐圧部の接合部については、ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量、及びボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量を評価し、ボンネットボルトの伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がプラスの場合とマイナスの場合について評価を行った。

[] 桟囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

・伸び量がプラスの場合

ボンネットボルトの伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がガスケットの復元量^{*4}を下回ることを確認した。

*4: ガスケットに締付面圧を加えていくと弾性変形が生じ、更に締付面圧を加えていくと塑性変形が生じる。塑性変形したガスケットの締付面圧を緩和した場合、弾性領域分のみが復元する性質がある。弁耐圧部の接合部のシールのため、ガスケットには塑性領域まで締付面圧を加えて初期圧縮を加えており、締付面圧緩和時に弾性領域分の復元が生じ、復元量以下であればシール性は確保される。ガスケットの復元量は、メーク試験によって確認した値。

・伸び量がマイナスの場合

伸び量がマイナスの場合は、弁耐圧部の接合部は増し締めされることになる。弁耐圧部の接合部については、ボンネットフランジとベローズがメタルタッチしており、それ以上ガスケットが圧縮しない構造となっていることから、ボンネットナット座面の面圧とボンネットフランジとベローズの合わせ面の面圧が材料の許容応力を下回ることを確認した。

a. 内圧による伸び量

ボンネットボルトの発生応力 (MPa)

$$\textcircled{4}' = (1000 \times \textcircled{1}' \times \textcircled{2}') / (0.2 \times \textcircled{3}')$$

$$\textcircled{8}' = (\pi \times \textcircled{5}' \times 15.4 / 4) \times (\textcircled{5}' + 8 \times \textcircled{6}' \times \textcircled{7}')$$

$$\textcircled{9}' = \textcircled{4}' - \textcircled{8}'$$

$$\textcircled{10}' = \textcircled{9}' / \textcircled{2}'$$

$$\textcircled{12}' = \textcircled{10}' / \textcircled{11}'$$

$\textcircled{1}'$: 締付けトルク値 (N・m)

$\textcircled{2}'$: ボンネットボルト本数 (本)

$\textcircled{3}'$: ボンネットボルト外径 (mm)

$\textcircled{4}'$: ボンネットボルト締付けトルクによる全締付荷重 (N)

$\textcircled{5}'$: ガスケット反力円の直径 (mm)

$\textcircled{6}'$: ガスケット有効幅 (mm)

$\textcircled{7}'$: ガスケット係数

$\textcircled{8}'$: 15.4 MPa 加圧に必要な最小荷重 (N)

$\textcircled{9}'$: 不足する荷重 (N)

$\textcircled{10}'$: ボンネットボルト 1 本あたりに発生する荷重 (N)

$\textcircled{11}'$: ボンネットボルト径面積 (mm²)

$$\textcircled{12}' = \textcircled{3}' \times \delta / (\textcircled{1}' + \textcircled{2}')$$

$$\delta = \textcircled{6}'$$

$\textcircled{1}$: ボンネットフランジ厚さ (ふた) (mm)

$\textcircled{2}$: 弁箱フランジ厚さ (mm)

$\textcircled{3}$: ボンネットボルト材料の縦弾性係数 ((MPa)、at 300°C)

$\textcircled{6}$: ボンネットボルトの内圧による伸び量 (mm)

b. 熱による伸び量

ボンネットボルトの熱による伸び量

$$\textcircled{4} \times (\textcircled{1} + \textcircled{2}) \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C}) = \textcircled{7}$$

① : ボンネットフランジ厚さ (ふた) (mm)

② : 弁箱フランジ厚さ (mm)

④ : 線膨張係数 (ボンネットボルト) (MPa)

⑦ : ボンネットボルトの熱による伸び量 (mm)

ボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量

$$\textcircled{5} \times (\textcircled{1} + \textcircled{2}) \times (300^\circ\text{C} - 21^\circ\text{C}) = \textcircled{8}$$

① : ボンネットフランジ厚さ (ふた) (mm)

② : 弁箱フランジ厚さ (mm)

⑤ : 線膨張係数 (フランジ) (MPa)

⑧ : ボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量 (mm)

c. 伸び量

$$\text{伸び量 (mm)} = \textcircled{6} + \textcircled{7} - \textcircled{8}$$

⑥ : ボンネットボルトの内圧による伸び量 (mm)

⑦ : ボンネットボルトの熱による伸び量 (mm)

⑧ : ボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量 (mm)

d. ボンネットナット座面の面圧

ボンネットボルト締付荷重として評価された W_{m1} を、ボンネットナット座面の面積 S で除し、面圧を算出する。ボンネットナット座面を図2に示す。

$$W_{m1} = \textcircled{8}' \quad (\text{N})$$

ボンネットナット座面の面積 S

$$S = ((d)^2 - (e)^2) / 4 \times \pi$$

$$= (h) \quad (\text{図2参考})$$

面圧

$$\sigma = W_{m1} / S / \text{ボンネットボルト本数} = \textcircled{8}' / (f) / (i)$$

$$\sigma = (k)$$

⑧' : 15.4 MPa 加圧に必要な最小荷重 (N)

(d) : ボンネットナット面外径 (mm)

(e) : ボンネット穴径 (mm)

(f) : ボンネットナット面直径 (mm)

(g) : ボンネット穴面積 (mm^2)

(h) : ボンネットナット面積 (mm^2)

(i) : ボンネットボルト本数 (本)

(k) : ボンネットナット応力 (MPa)

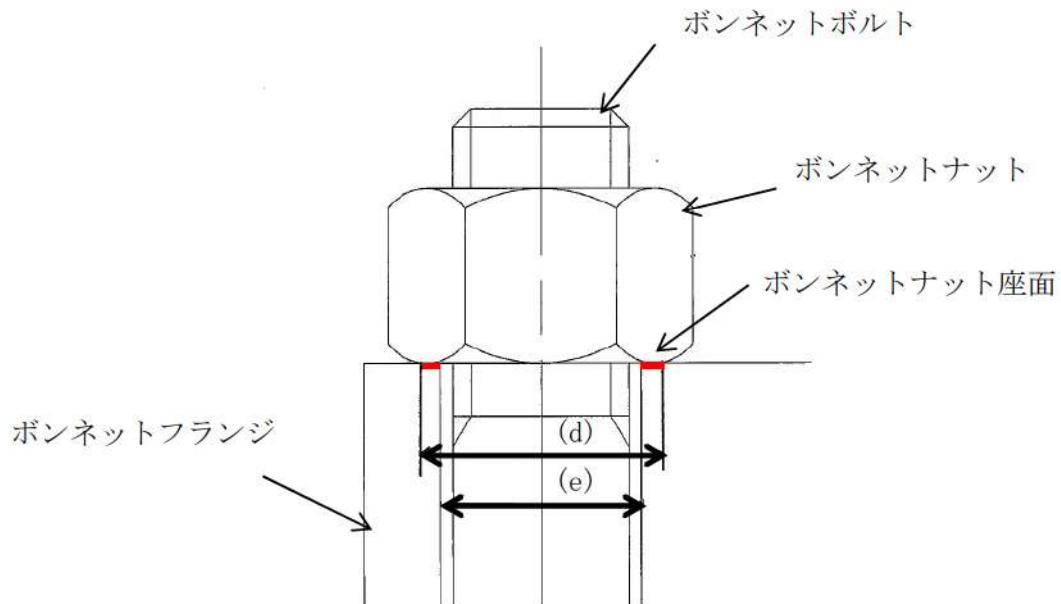


図2 ボンネットナット座面

e. ボンネット法兰ジとベローズの合わせ面の面圧

ボンネットボルト締付時のボンネット法兰ジとベローズの合わせ面の面圧を算出する。

ボンネットボルト締付荷重として評価された W_{m1} を、合わせ面の面積 S で除し、面圧を算出する。

$$W_{m1} = ⑧' \text{ (N)}$$

$$\begin{aligned} S &= ((a)^2 - (b)^2) / 4 \times \pi \\ &= (c) \quad (\text{図2 参照}) \end{aligned}$$

面圧

$$\sigma = W_{m1} / S = ⑧' / (c)$$

$$\sigma = (j)$$

⑧' : 15.4 MPa 加圧に必要な最小荷重 (N)

(a) : メタルタッチ部外径 (mm)

(b) : メタルタッチ部内径 (mm)

(c) : メタルタッチ部面積 (mm^2)

(j) : ボンネット法兰ジと弁箱法兰ジの合わせ面の応力 (MPa)

ポンネットフランジとベローズの合わせ面

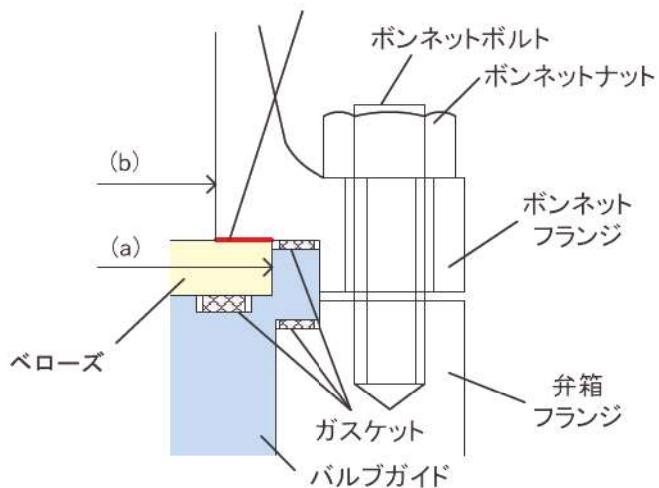


図3 ボンネットフランジとベローズの合わせ面

1.3 評価結果

入口逃がし弁及び出口逃がし弁の各部位について評価した結果、表1～5に示すとおり実機の値は判定基準を満足し、ISLOCA発生時の高温(300°C)、高圧(15.4MPa)の条件下で破損せず、漏えいは発生しないことを確認した。

表1 評価結果(弁座、弁本体の耐圧部)

評価部位	材料	P: 内圧 (MPa)	D ₀ : 外径 or d: 内径 (mm)	S: 設計引張強さ S _u (MPa)	実機の最小厚 さ (mm)	必要な最小厚 さ (mm)
入口 逃がし弁	弁座	15.4		119		4.7
	弁本体の 耐圧部	15.4		420		4.6
出口 逃がし弁	弁座	15.4		119		2.0
	弁本体の 耐圧部	15.4		420		2.2

表2 評価結果(弁体)

評価部位	材料	P: 内圧 (MPa)	A: 弁体最小断 面積 (mm ²)	D: 弁座口の径 (mm)	発生応力 (MPa)	許容応力* (MPa)
入口 逃がし弁	弁体	15.4	417.77		120.66	175.2
	弁体	15.4	115.41		63.40	175.2

*: ボイラーコンストラクション規格より設計の許容値として0.8Sを適用した。

□ 案内文の内容は機密情報に属しますので公開できません。

表3 弁耐圧部の接合部評価結果（ボンネットボルトの伸び量）

弁番号	(1)ボンネットフランジ厚さ (みた)(mm)	(2)弁端フランジ厚さ (ボンネットボルト)(mm)	(3)機密性係数 (ボンネットボルト)(MPa)	(4)機能強度係数 (ボンネットボルト)(mm/mm°C)	ボンネットボルト の材料	(5)機密強度係数 (フランジ)(mm/mm°C)	弁端フランジの材 料	(6)内圧による伸び量 (mm)	(7)熱による伸び量 (mm)	(8)フランジ の伸び量(mm)	(9)伸び量 (mm)	(10)ガスケット導量 (mm)
3V-RH-027A,B				188000	1300E-05	#ふた(1.300E-05)/弁端(1.718E-05)		0.033	0.183	0.213	122.05	0.003
3V-RH-004A,B				188000	1300E-05	#ふた(1.300E-05)/弁端(1.718E-05)		0.008	0.207	0.242	27.06	-0.027

表4 弁耐圧部の接合部評価結果（ボンネットボルトの発生応力）

弁番号	(1)締付トルク値 (N・m)	(2)ボルト本数 (本)	(3)ボルト外径 (mm)	(4)ボルト締付トルクによる全 トルクによる全 締付荷重(N)	(5)ガスケット 反力円の直径 (mm)	(6)ガスケット の有効幅(mm)	(7)ガスケッ ト係数	(8)15.7k加压 に必要な最小 荷重(N)	(9)不足する 荷重W0(N)	(10)ボルト1本 当たりに 発生する荷重 (N)	(11)ボルト径 面積(mm ²)	(12)ボンネットボルトの 発生応力(MPa)
3V-RH-027A,B	33.3	6	10	99900				142372	-42472	-7079	58	122
3V-RH-004A,B	144.0	12	16	540000				590980	-50980	-4248	157	27

表5 弁耐圧部の接合部評価結果（ボンネットナット座面の面圧、ボンネットフランジとベースの合わせ面の面圧）

弁番号	ナット材質	ボンネット フランジの 材質	リフト制御 板の材料	(a)メタルタッチ ナット呼び径 (mm)	(b)メタルタッチ 部内径 (mm)	(d)ナット面 外径 (mm)	(e)ボンネット 穴径 (mm)	(h)ナット面 面積 (mm ²)	(i)ボルト本数 (本)	(j)フランジの許容 応力Su (MPa)	(k)ナット締付部 の発生応力 (MPa)	(l)ボローズの許容 応力Su (MPa)
3V-RH-004A,B	M16				22.5	19.0	114.1	12	590980	149.7	438	374

*：伸び量がマイナスである3V-RH-004A、Bのみ評価を行った。

■ 框組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

弁（逃がし弁、その他の弁を除く）からの 漏えいの可能性について

余熱除去系統のプロセス弁（3V-RH-006A、B 及び 3V-RH-008A、B を除く）の弁本体の耐圧部及び弁耐圧部の接合部について、ISLOCA 発生時の高温（300°C）、高圧（15.4 MPa）の条件下で漏えいが発生しないことを以下のとおり確認した。3V-RH-006A、B 及び 3V-RH-008A、B は ISLOCA 発生時の圧力である 15.4 MPa を上回る圧力で耐圧試験を実施し十分な耐圧性を確認できていることから、漏えい評価の対象外とした。

計器入口弁については、計器入口弁の耐圧試験と計器本体の耐圧試験を確認した結果、計器本体の耐圧試験の圧力が ISLOCA 発生時の圧力（15.4 MPa）を下回るものがあり、それらは破損する可能性があることから、破断面積の算出対象とした。

また、プロセス弁のグランド部（逆止弁を除く）については、高温・高圧の条件下においてもグランドパッキンは機能し、有意な漏えいは発生しないと考えられるが、評価にあたっては保守的にグランドパッキンの存在を無視してグランド部から漏えいするものと想定し、破断面積を算出した。

1. 強度評価

1.1 評価部位の選定

プロセス弁（3V-RH-006A、B 及び 3V-RH-008A、B を除く）の構成部品のうち、ISLOCA 発生時に漏えいが発生すると想定される部位は、弁箱及び弁蓋からなる弁本体の耐圧部、弁耐圧部の接合部及びグランド部があり、それらについて評価した。

計器入口弁については、下流側に設置している計器本体も含めて評価を行った。

1.2 評価方法

(1)弁本体の耐圧部の評価

設計・建設規格「解説 VVB-3100 弁の圧力温度基準」を適用し必要な最小厚さを算出し、実機の最小厚さが必要な最小厚さを上回ることを確認した。

$$t = \frac{Pd}{2S - 1.2P} \quad (\text{解説 VVB-1})$$

t : 弁箱の最小厚さ

P : 15.4 (MPa)

d : 内径 (mm)

S : 設計引張強さ ($S_u = 420$ (MPa), at 300°C [REDACTED])

(2)弁耐圧部の接合部の評価

弁耐圧部の接合部については、ボンネットボルトの内圧と熱による伸び量、及びボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量を評価し、

[REDACTED] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

ボンネットボルトの伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がプラスの場合とマイナスの場合について評価を行った。

・伸び量がプラスの場合

ボンネットボルトの伸び量からボンネットフランジと弁箱フランジの伸び量を差し引いた伸び量がガスケットの復元量^{*1}を下回ることを確認した。

^{*1}: ガスケットに締付面圧を加えていくと弾性変形が生じ、更に締付面圧を加えていくと塑性変形が生じる。塑性変形したガスケットの締付面圧を緩和した場合、弾性領域分のみが復元する性質がある。弁耐圧部の接合部のシールのため、ガスケットには塑性領域まで締付面圧を加えて初期圧縮を加えており、締付面圧緩和時に弾性領域分の復元が生じ、復元量以下であればシール性は確保される。ガスケットの復元量は、メーク試験によって確認した値。

・伸び量がマイナスの場合

伸び量がマイナスの場合は、弁耐圧部の接合部は増し締めされることになる。弁耐圧部の接合部については、ボンネットフランジと弁箱フランジがメタルタッチしており、それ以上ガスケットが圧縮しない構造となっていることから、ボンネットナット座面の面圧とボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面圧が材料の許容応力を下回ることを確認した。

a. 内圧による伸び量

ボンネットボルトの発生応力 (MPa)

$$\textcircled{4}' = (1000 \times \textcircled{1}' \times \textcircled{2}') / (0.2 \times \textcircled{3}')$$

$$\textcircled{8}' = (\pi \times \textcircled{5}' \times 15.4 / 4) \times (\textcircled{5}' + 8 \times \textcircled{6}' \times \textcircled{7}')$$

$$\textcircled{9}' = \textcircled{4}' - \textcircled{8}'$$

$$\textcircled{10}' = \textcircled{9}' / \textcircled{2}'$$

$$\textcircled{12}' = \textcircled{10}' / \textcircled{11}'$$

$\textcircled{1}'$: 締付けトルク値 (N・m)

$\textcircled{2}'$: ボンネットボルト本数 (本)

$\textcircled{3}'$: ボンネットボルト外径 (mm)

$\textcircled{4}'$: ボンネットボルト締付けトルクによる全締付荷重 (N)

$\textcircled{5}'$: ガスケット反力円の直径 (mm)

$\textcircled{6}'$: ガスケット有効幅 (mm)

$\textcircled{7}'$: ガスケット係数

$\textcircled{8}'$: 15.4 MPa 加圧に必要な最小荷重 (N)

$\textcircled{9}'$: 不足する荷重 (N)

$\textcircled{10}'$: ボンネットボルト 1 本あたりに発生する荷重 (N)

$\textcircled{11}'$: ボンネットボルト径面積 (mm²)

$$\textcircled{12}' = \textcircled{3}' \times \delta / (\textcircled{1} + \textcircled{2}')$$

$\delta = ⑥$

- ① : ボンネットフランジ厚さ (ふた) (mm)
- ② : 弁箱フランジ厚さ (mm)
- ③ : ボンネットボルト材料の綫弾性係数 ((MPa), at 300°C)
- ⑥ : ボンネットボルトの内圧による伸び量 (mm)

b. 熱による伸び量

ボンネットボルトの熱による伸び量

- ④ \times (① + ②) \times (300°C - 21°C) = ⑦
- ① : ボンネットフランジ厚さ (ふた) (mm)
- ② : 弁箱フランジ厚さ (mm)
- ④ : 線膨張係数 (ボンネットボルト) (MPa)
- ⑦ : ボンネットボルトの熱による伸び量 (mm)

ボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量

- ⑤ \times (① + ②) \times (300°C - 21°C) = ⑧
- ① : ボンネットフランジ厚さ (ふた) (mm)
- ② : 弁箱フランジ厚さ (mm)
- ⑤ : 線膨張係数 (フランジ) (MPa)
- ⑧ : ボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量 (mm)

c. 伸び量

伸び量 (mm) = ⑥ + ⑦ - ⑧

- ⑥ : ボンネットボルトの内圧による伸び量 (mm)
- ⑦ : ボンネットボルトの熱による伸び量 (mm)
- ⑧ : ボンネットフランジと弁箱フランジの熱による伸び量 (mm)

d. ボンネットナット座面の面圧

ボンネットボルト締付荷重として評価された W_{m1} を、ボンネットナット座面の面積 S で除し、面圧を算出する。ボンネットナット座面を図1、2に示す。

$$W_{m1} = ⑧' \text{ (N)}$$

弁はボンネットナットが2種類あるため、ボンネットナット座面の面積 S で除し、面圧の算出する2パターンを下記に示す。

<パターン1>

$$\begin{aligned} S &= ((d)^2 - (e)^2) / 4 \times \pi \\ &= (h) \quad (\text{図1参照}) \end{aligned}$$

面圧

$$\begin{aligned} \sigma &= W_{m1} / S / \text{ボンネットボルト本数} = ⑧' / (f) / (i) \\ \sigma &= (k) \end{aligned}$$

<パターン2>

$$S = (\sqrt{3}/4 \times (f)^2 \times 6) - (g) \\ = (h) \quad (\text{図2参照})$$

面圧

$$\sigma = Wm1/S = ⑧' / (h) / (i)$$

$$\sigma = (k)$$

(8)': 15.4MPa 加圧に必要な最小荷重 (N)

(d) : ボンネットナット面外径 (mm)

(e) : ボンネット穴径 (mm)

(f) : ボンネットナット面直径 (mm)

(g) : ボンネット穴面積 (mm²)(h) : ボンネットナット面積 (mm²)

(i) : ボンネットボルト本数 (本)

(k) : ボンネットナット応力 (MPa)

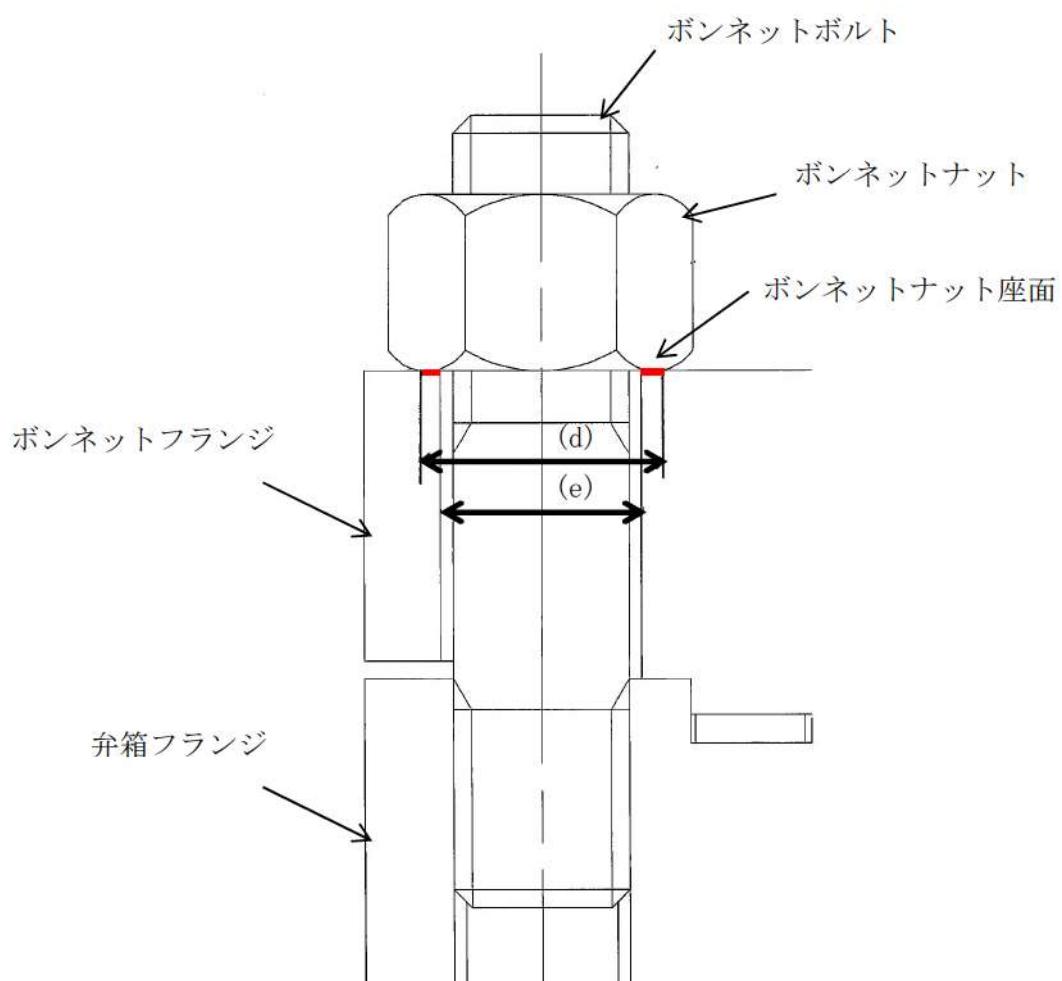


図1 ボンネットナット座面<パターン1>

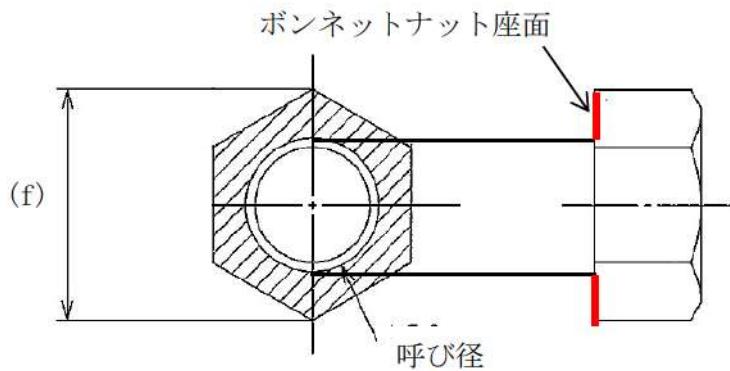


図2 ポンネットナット座面<パターン2>

e. ポンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面圧

ポンネットボルト締付時のポンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面圧を算出する。

ポンネットボルト締付荷重として評価された W_{m1} を、合わせ面の面積 S で除し、面圧を算出する。

$$W_{m1} = ⑧' \text{ (N)}$$

$$\begin{aligned} S &= ((a)^2 - (b)^2) / 4 \times \pi \\ &= (c) \quad (\text{図3 参照}) \end{aligned}$$

面圧

$$\sigma = W_{m1} / S = ⑧' / (c)$$

$$\sigma = (j)$$

⑧' : 15.4 MPa 加圧に必要な最小荷重 (N)

(a) : メタルタッチ部外径 (mm)

(b) : メタルタッチ部内径 (mm)

(c) : メタルタッチ部面積 (mm^2)

(j) : ポンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の応力 (MPa)

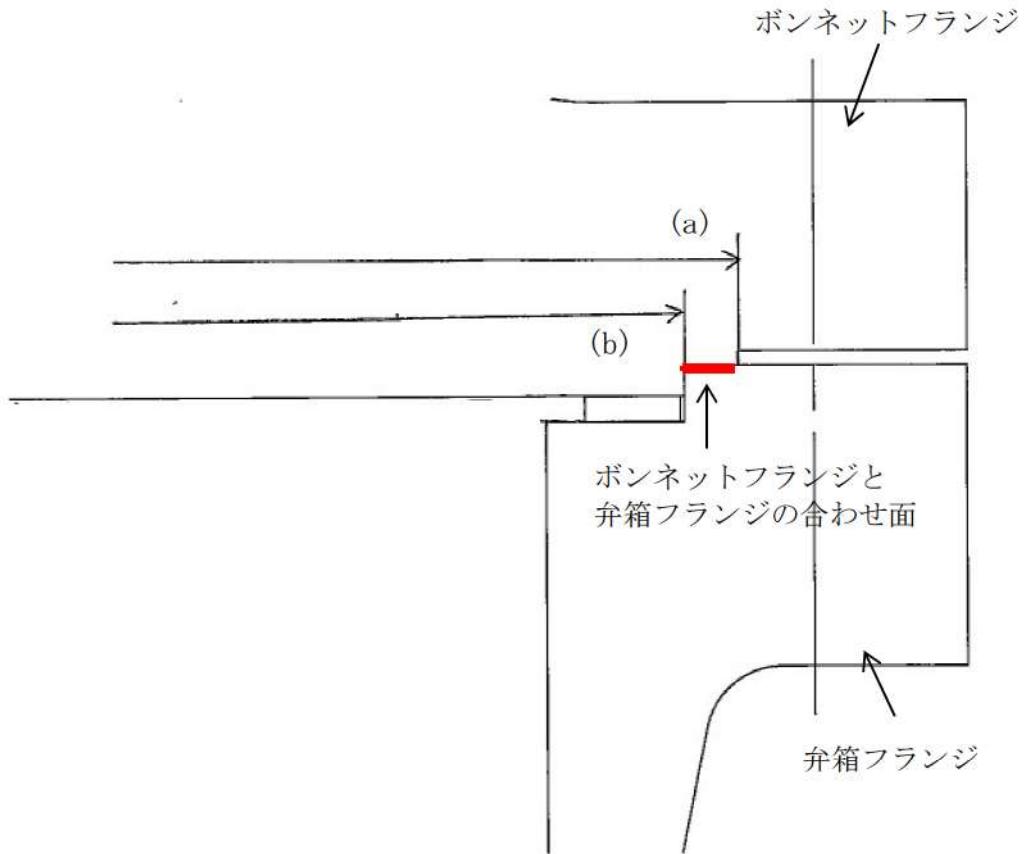


図3 ボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面

(3) 計器入口弁の評価

計器入口弁の耐圧試験と計器本体の耐圧試験を確認し、ISLOCA 発生時の圧力 (15.4MPa) と比較評価した。

1.3 評価結果

プロセス弁 (3V-RH-006A, B 及び 3V-RH-008A, B を除く) の各部位について評価した結果、表1～4に示すとおり実機の値は判定基準を満足し、ISLOCA 発生時の高温 (300°C)、高圧 (15.4MPa) の条件下で破損せず、漏えいは発生しないことを確認した。3V-RH-006A, B 及び 3V-RH-008A, B は、ISLOCA 発生時の圧力 (15.4MPa) を上回る圧力 (15.49MPa 以上) で耐圧試験を実施しており、破損せず漏えいは発生しない。

計器入口弁は ISLOCA 発生時の圧力 (15.4MPa) を上回る圧力 (32.4MPa) で耐圧試験を実施しており、破損せず漏えいは発生しないが、計器本体は耐圧試験圧力が 13.7MPa であるため、15.4MPa が加えられた場合、破損する可能性があることが確認された。

表1 弁本体の耐圧部評価結果

評価部位	材料	P : 内圧 (MPa)	D ₀ or d : 内径 (mm)	S : 設計引張強さ S _U (MPa)	実機の最小 厚さ (mm)	必要な最小 厚さ (mm)
3V-RH-026A, B		15.4		420		3.8
3FCV-604, 614		15.4		420		3.8
3HCV-603, 613		15.4		420		4.7
3V-RH-023A, B		15.4		420		1.5
3FCV-601, 611		15.4		420		1.0
3V-RH-016A, B		15.4		420		4.5
3V-RH-013A, B		15.4		420		4.7
3V-RH-005A, B		15.4		420		6.8
3V-RH-056A, B		15.4		420		7.4
3V-RH-101		15.4		420		1.9
3V-RH-100		15.4		420		1.8

柱囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表2 弁耐圧部の接合部評価結果（ボンネットボルトの伸び量）

弁番号	ボンネット フランジ 厚さ(みだり) t_b (mm)	弁箱 フランジ 厚さ t_r (mm)	絶縁性係数 (ボンネット ボルト) E_b (MPa)	線膨張係数 (ボンネット ボルト) α_b (mm/mm°C)	線膨張係数 (ボンネット ボルトの 材料) α_t (mm/mm°C)	ボンネット ボルトの 材料 (ボンネット ボルト)	ボンネット フランジの 材料 (ボンネット ボルト)	弁箱 フランジの 材料	内圧による ボンネット ボルト伸び量 δ_i (mm)	熱による ボンネット ボルト伸び量 δ_h (mm)	ボンネットボルト 1本当たりに 要する引張力 P_a (MPa)	ガスケット の復元量 G (mm)	
3V-RH-026A,B		186000	1,300E-05		1,718E-05				0.076	0.383	0.479	141,74	-0.040
3FCV-604,614		186000	1,300E-05		1,718E-05				-0.013	0.294	0.388	-28,88	-0.107
3FCV-603,613		186000	1,300E-05		1,718E-05				-0.013	0.301	0.398	-29,81	-0.110
3V-RH-023A,B		176000	1,603E-05		1,718E-05				-0.036	0.273	0.292	-104,61	-0.056
3FCV-601,611		186000	1,300E-05		1,718E-05				-0.045	0.199	0.264	-151,96	-0.109
3V-RH-016A,B		186000	1,300E-05		1,718E-05				0.035	0.261	0.345	91,11	-0.049
3V-RH-013A,B		186000	1,300E-05		1,718E-05				0.054	0.348	0.460	105,13	-0.058
3V-RH-005A,B		186000	1,300E-05		1,718E-05				0.059	0.388	0.513	103,03	-0.066
3V-RH-056A,B		186000	1,300E-05		1,718E-05				0.055	0.548	0.724	67,46	-0.121
3V-RH-101		186000	1,300E-05		1,718E-05				0.002	0.236	0.312	6,66	-0.073
3V-RH-100		186000	1,300E-05		1,718E-05				0.034	0.185	0.244	123,35	-0.026

■ 案用みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表3 弁耐圧部の接合部評価結果(ボンネットボルトの発生応力)

弁番号	①'締付トルク値(N・m)	②'ボルト本数(本)	③'ボルト外径(mm)	④'ボルト締付トルクによる全締付荷重(N)	⑤'ガスケット反力円による全ガスケット反力(N)	⑥'ガスケットの有効幅(mm)	⑦'ガスケット係数	⑧'157k加圧に必要な最小荷重(N)	⑨'不足する荷重W0(N)	⑩'ボルト1本当たりに発生する荷重(N)	⑪'ボルト全面積(mm ²)	⑫'ボンネットボルト発生応力(MPa)
3V-RH-026A,B		16	22	1385455				1741508	-355053	-22253	157	142
3FCV-604,614		4	20	170700				142396	28304	7076	245	-29
3HCV-603,613		4	22	210455				174327	36127	9032	303	-30
3V-RH-023A,B		8	20	540000				334972	205028	25628	245	-105
3FCV-601,611		8	16	360000				169138	190862	23858	157	-152
3V-RH-016A,B		20	20	1400000				1846455	-446455	-22323	245	91
3V-RH-013A,B		16	22	1385455				1895125	-509671	-31854	303	105
3V-RH-005A,B		16	30	2584000				3508827	-924827	-57802	561	103
3V-RH-056A,B		20	30	3230000				3986851	-756851	-37843	561	67
3V-RH-101		12	16	540000				552554	-12554	-1046	157	7
3V-RH-100		8	16	360000				515555	-155555	-19444	157	124

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表4 弁耐圧部の接合部評価結果(ボンネットナット座面の面圧、ボンネットフランジと弁箱フランジの合わせ面の面圧)

井番号	ナット材質	ナット材質 ボンネットフランジの材質	ナット材質 ボンネットフランジの材質	(a)メタルダーリング 外径 (mm)		(b)メタルダーリング 内径 (mm)	(c)メタルダーリング 面積 (mm ²)	(d)ナット面 外径 (mm)	(e)ボンネット面 内径 (mm)	(f)ナット面積 (mm ²)	(g)ボンネット穴面積 (mm ²)	(h)ナット面積 (mm ²)	④ボルト本数 (本)	⑤Wn	⑥ボンネットフランジと弁 箱フランジの合わせ 面の応力 (MPa)	⑦ボンネットフランジと弁 箱フランジの合わせ 面の応力 (MPa)	⑧S _u 引張引張り耐力相当 部の発生応力 (MPa)	⑨S _u 引張引張り耐力相当 部の発生応力 (MPa)
				ナット半外径 (mm)	ナット半内径 (mm)													
3V-RH-02BAB	SNB7	SCS14A	M22			16288.4	31.4	25.0	—	—	283.5	16	17415.08	106.9	420	420	383.9	632
3FOV-604614	S45C	SUS316	SCS14A	M20		841.2	—	—	34.6	415.5	362.1	4	1423.96	169.3	427	420	90.3	632
3HOV-603613	S45C	SUS316	SCS14A	M22		13.82	—	—	37.0	490.9	398.3	4	1743.27	126.1	427	420	109.4	632
3V-RH-023AB	SNB16	SUSF316	SCS14A	M20		19.88	29.0	23.0	—	—	245.0	8	334.972	168.5	420	420	170.9	604
3FCV-601611	SNB7	SUSF316	SCS14A	M16		28.90	22.5	19.0	—	—	114.1	8	169.138	59.3	420	420	185.3	632
3V-RH-016AB	SNB7	SUSF316	SCS14A	M20		106.81	27.7	23.0	—	—	187.2	20	18464.55	172.9	420	420	493.3	632
3V-RH-013AB	SNB7	SUSF316	SCS14A	M22		164.93	31.4	25.0	—	—	283.5	16	18951.25	114.9	420	420	417.8	632
3V-RH-005AB	SNB7	SUSF316	SCS14A	M30		161.85	42.8	33.0	—	—	580.1	16	35088.27	216.8	420	420	378.1	632
3V-RH-056AB	SNB7	SUSF316	SCS14A	M30		289.14	42.8	33.0	—	—	580.1	20	38888.51	133.3	420	420	343.7	632
3V-RH-101	SNB7	SUSF316	SCS14A	M16		63.59	22.5	19.0	—	—	114.1	12	5525.54	86.9	420	420	403.6	604
3V-RH-100	SNB7	SUSF316	SCS14A	M16		38.04	22.5	19.0	—	—	114.1	8	5155.55	135.5	420	420	564.9	604

■ 桁組みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

2. 破断面積

2.1 評価部位の選定と破断面積の評価方法

(1) プロセス弁

弁のグランド部（逆止弁を除く）については、1次冷却材系統の圧力・温度条件下においてもグランドパッキンは機能し、有意な漏えいは発生しないと考えられるが、評価にあたっては保守的にグランドパッキンの存在を無視してグランド部から漏えいするものと想定し、弁本体と弁棒の隙間部の断面積を破断面積とした。


なお、3V-RH-026A、Bは通常運転時は閉止されており、ISLOCA 発生時に1次冷却材系統と同一の圧力・温度が上流側よりかかる弁である。しかし、図11に示す通り、閉止状態の玉形弁の構造上弁グランド部に上流側の圧力がかかる事はない。従って、破断面積評価の対象外とした。

(2) 計器入口弁

ISLOCAにより計器本体が破損し漏えいが起きた場合、計器入口弁の内径に応じて漏えい量が決まるため、破断面積は破損が想定される計器の入口弁の内径から算出した。

2.2 破断面積の評価結果


評価結果を図4～10にまとめる。

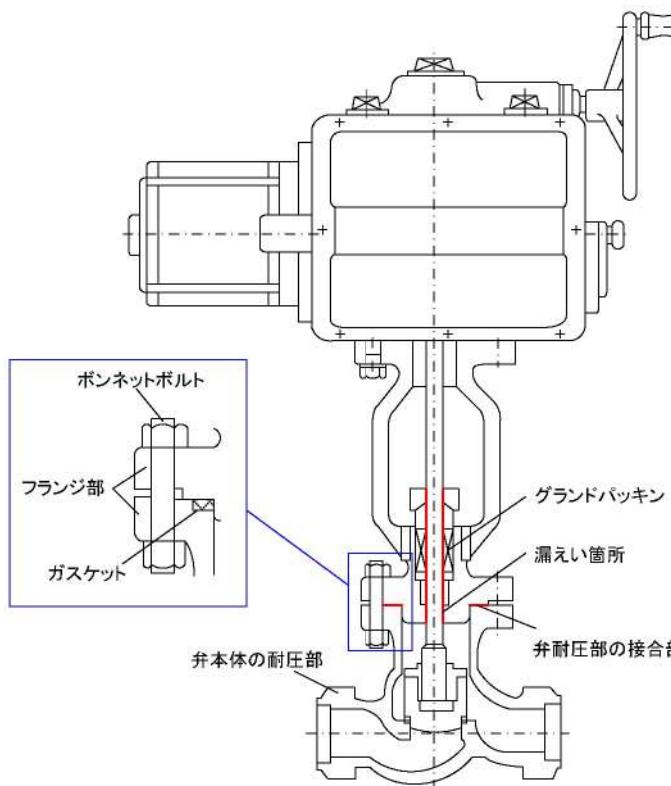

	3FCV-601, 611
呼び径 (inch) / 最高使用圧力 (MPa)	2 / 4.5
弁棒直径 : A (mm)	[REDACTED]
弁棒貫通部の内径 : B (mm)	[REDACTED]
隙間部の幅 : B-A (mm)	[REDACTED]
隙間部の面積 (mm ²)	11.68
漏えい量評価に用いる 破断面積 (inch ²)	0.02

図4 電動弁


[REDACTED] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

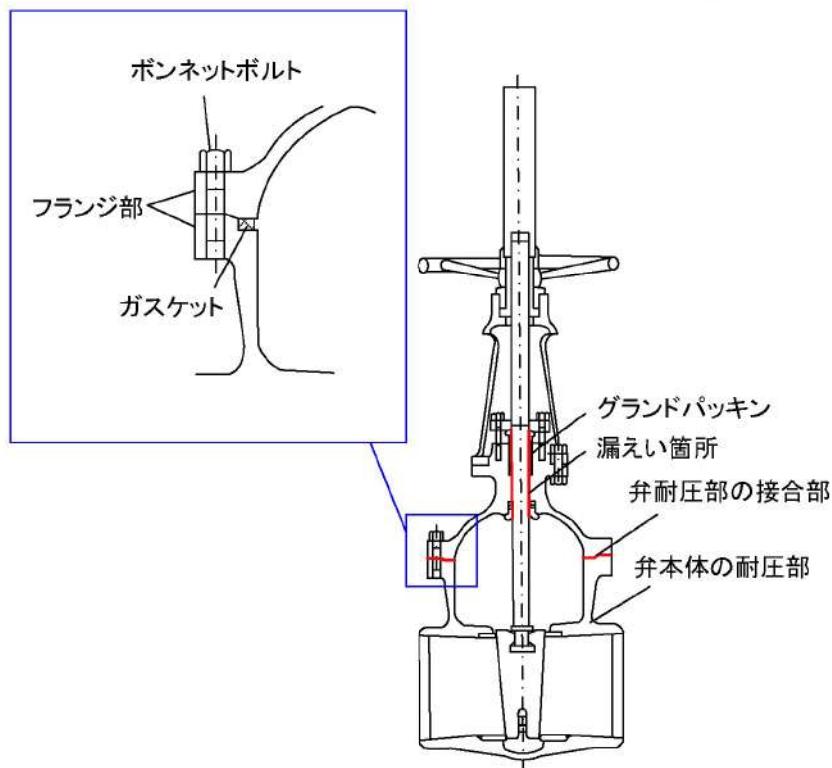

	3V-RH-055A, B	3V-RH-100
呼び径 (inch) / 最高使用圧力 (MPa)	16 / 4.5	4 / 4.5
弁棒直径 : A (mm)		
弁棒貫通部の内径 : B (mm)		
隙間部の幅 : B-A (mm)		
隙間部の面積 (mm ²)	32.43	11.68
漏えい量評価に用いる破断面積 (inch ²)	0.05	0.02
	3V-RH-058A, B	
呼び径 (inch) / 最高使用圧力 (MPa)	16 / 4.5	
弁棒直径 : A (mm)		
弁棒貫通部の内径 : B (mm)		
隙間部の幅 : B-A (mm)		
隙間部の面積 (mm ²)	32.43	
漏えい量評価に用いる破断面積 (inch ²)	0.05	

図5 仕切弁


■ 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

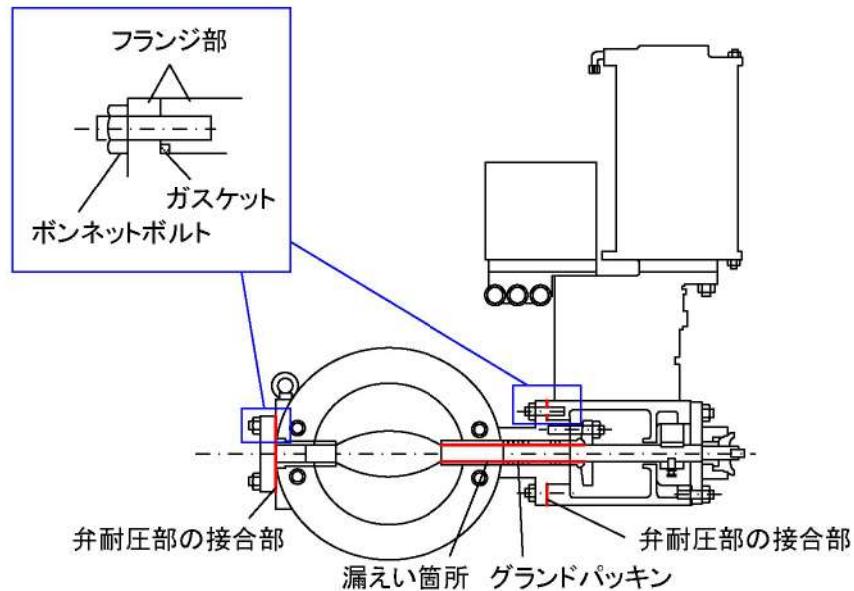

	3FCV-604, 614	3HCV-603, 613
呼び径 (inch) / 最高使用圧力 (MPa)	8 / 4.5	10 / 4.5
弁棒直径 : A (mm)	[REDACTED]	[REDACTED]
弁棒貫通部の内径 : B (mm)	[REDACTED]	[REDACTED]
隙間部の幅 : B-A (mm)	[REDACTED]	[REDACTED]
隙間部の面積 (mm ²)	5.34	6.60
漏えい量評価に用いる破断面積 (inch ²)	0.01	0.01

図6 バタフライ弁


[REDACTED] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

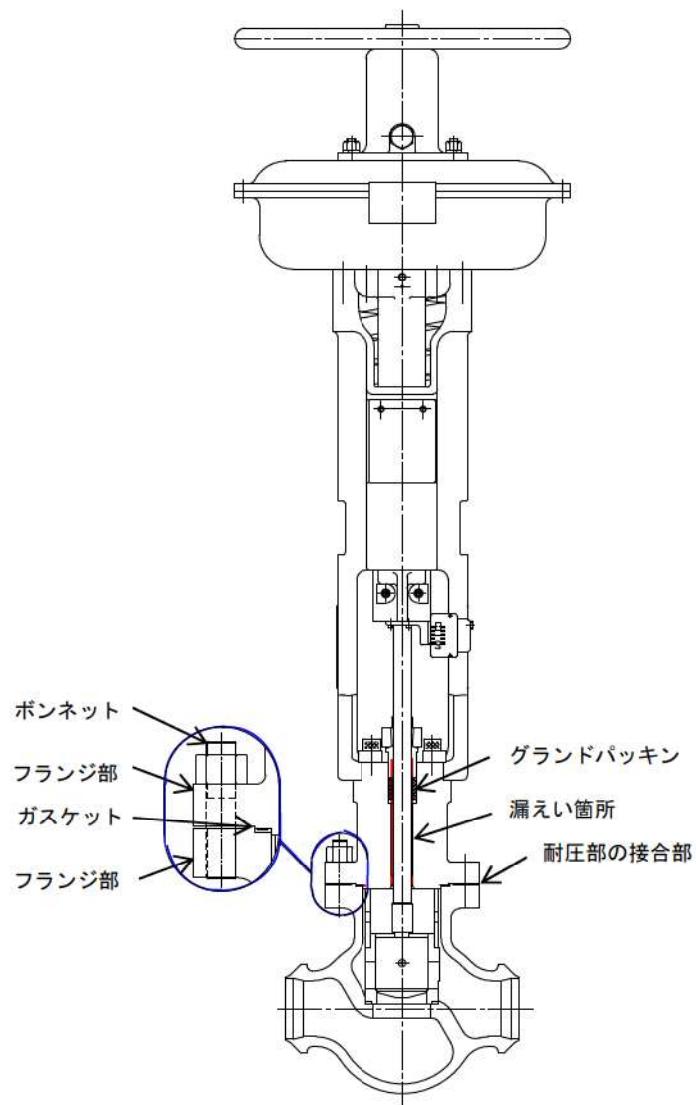

	3V-RH-023A, B
呼び径 (inch) / 最高使用圧力 (MPa)	3/4.5
弁棒直径 : A (mm)	
弁棒貫通部の内径 : B (mm)	
隙間部の幅 : B-A (mm)	
隙間部の面積 (mm ²)	28.41
漏えい量評価に用いる破断面積 (inch ²)	0.04

図7 空気作動弁


■ 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

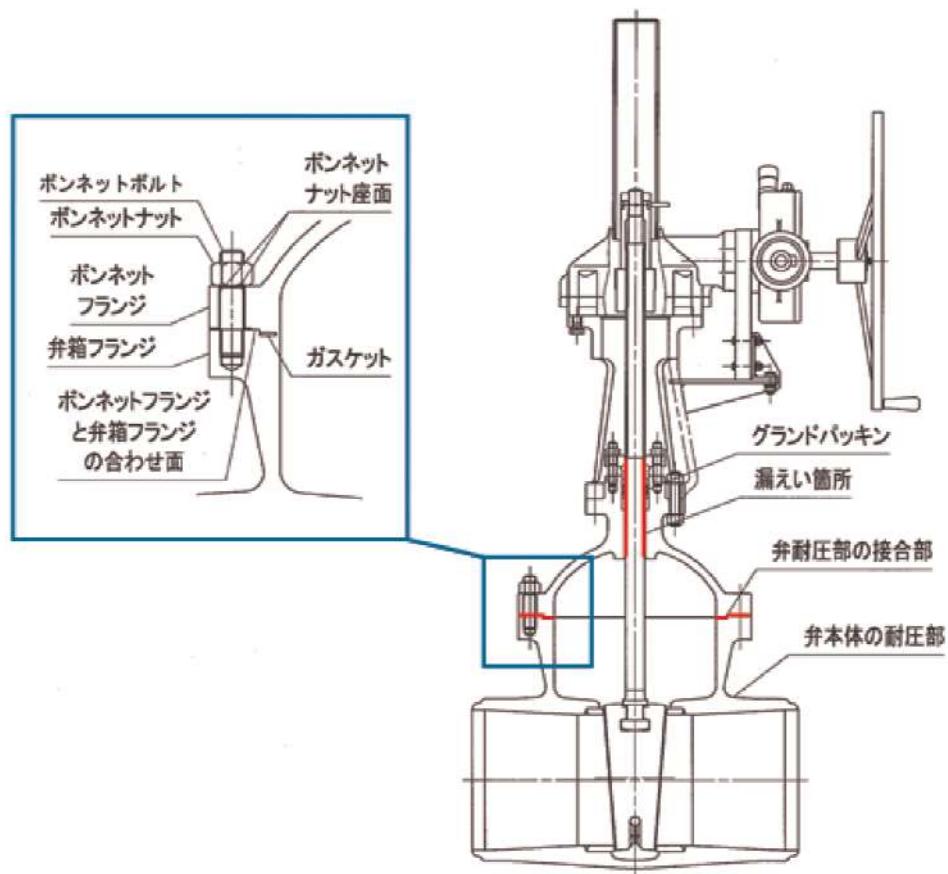

	3V-RH-016A, B	3V-RH-005A, B
呼び径 (inch) / 最高使用圧力 (MPa)	10 / 4.5	16 / 4.5
弁棒直径 : A (mm)	[Redacted]	[Redacted]
弁棒貫通部の内径 : B (mm)	[Redacted]	[Redacted]
隙間部の幅 : B-A (mm)	[Redacted]	[Redacted]
隙間部の面積 (mm ²)	49.53	66.68
漏えい量評価に用いる破断面積 (inch ²)	0.08	0.10


図8 ツインパワー弁

[Redacted] 案内のみの内容は機密情報に属しますので公開できません。

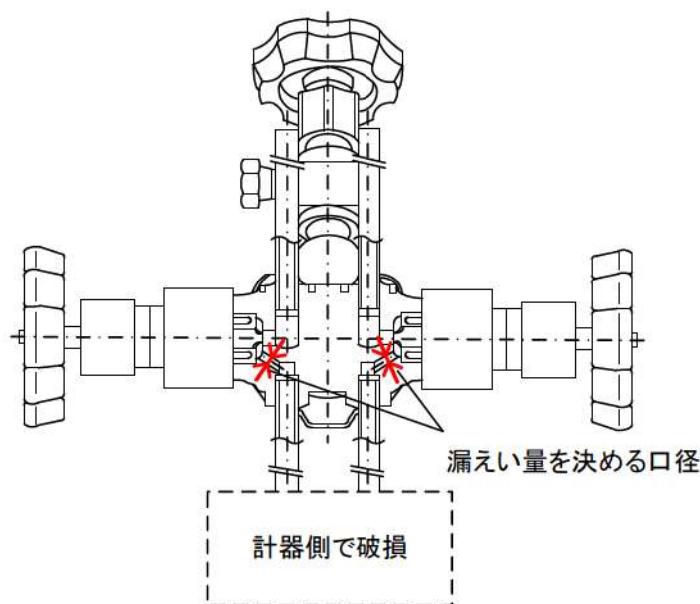

	流量伝送器 3FT-601, 611	流量伝送器 3FT-604, 614
最高使用圧力 (MPa)	4.5	4.5
計器の 強度評価	計器耐圧 (MPa) 要求耐圧 (MPa)	13.7 15.4
	評価	耐圧試験圧力が 13.7 MPa であるため、15.4 MPa が加えられた場合、破損する可能性がある。
計器 入口弁の 強度評価	加圧条件 (MPa) 耐圧試験圧力 (MPa)	15.4 32.4
	評価	ISLOCA 時の圧力を上回る圧力で耐圧試験を実施しており、破損しない。
漏えい箇所の想定	計器入口弁は破損しないが、計器は破損する可能性がある。このため、ISLOCA により計器本体が破損し漏えいが起きた場合、計器入口弁の口径に応じて漏えい量が決まる。	
漏えい量を決める口径 (mm)	4	4
漏えいを決める面積 (mm²)	13	13
漏えい量評価に用いる 破断面積 (inch²)	0.02×2 箇所 (弁 1 個あたり)	0.02×2 箇所 (弁 1 個あたり)

図 9 計器入口弁 (1/2)

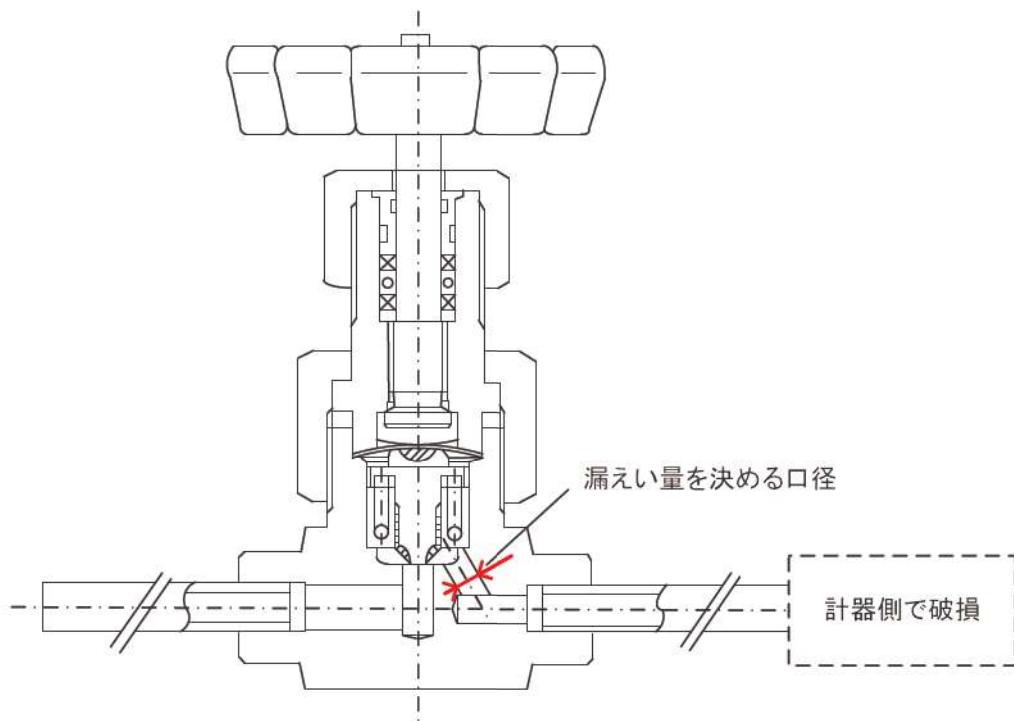

	圧力伝送器 3PT-601, 611	現場圧力計 3PI-600, 610	
最高使用圧力 (MPa)	4.5	4.5	
計器の強度評価	計器耐圧 (MPa) 要求耐圧 (MPa)	21 15.4	6 15.4
	評価	ISLOCA 時の圧力を上回る圧力で耐圧試験を実施しており、破損しない。	耐圧試験圧力が 6MPa であるため、15.4MPa が加えられた場合、破損する可能性がある。
計器入口弁の強度評価	加圧条件 (MPa) 耐圧試験圧力 (MPa)	15.4 32.4	15.4 32.4
	評価	ISLOCA 時の圧力を上回る圧力で耐圧試験を実施しており、破損しない。	ISLOCA 時の圧力を上回る圧力で耐圧試験を実施しており、破損しない。
漏えい箇所の想定	計器、計器入口弁とともに ISLOCA 時の圧力を上回る圧力で耐圧試験を実施しており、破損しないため、漏えいはない。	計器入口弁は破損しないが、計器は破損する可能性がある。このため、ISLOCA により計器本体が破損し漏えいが起きた場合、計器入口弁の口径に応じて漏えい量が決まる。	
漏えい量を決める口径 (mm)	—	5	
漏えいを決める面積 (mm ²)	—	20	
漏えい量評価に用いる 破断面積 (inch ²)	—	0.03	

図10 計器入口弁 (2/2)

図11は3V-RH-026A、Bと同じく一般的な設置状態の玉形弁を示す。駆動方式に関わらず、閉止状態で弁グランド部に上流側の圧力がかかる事はない。

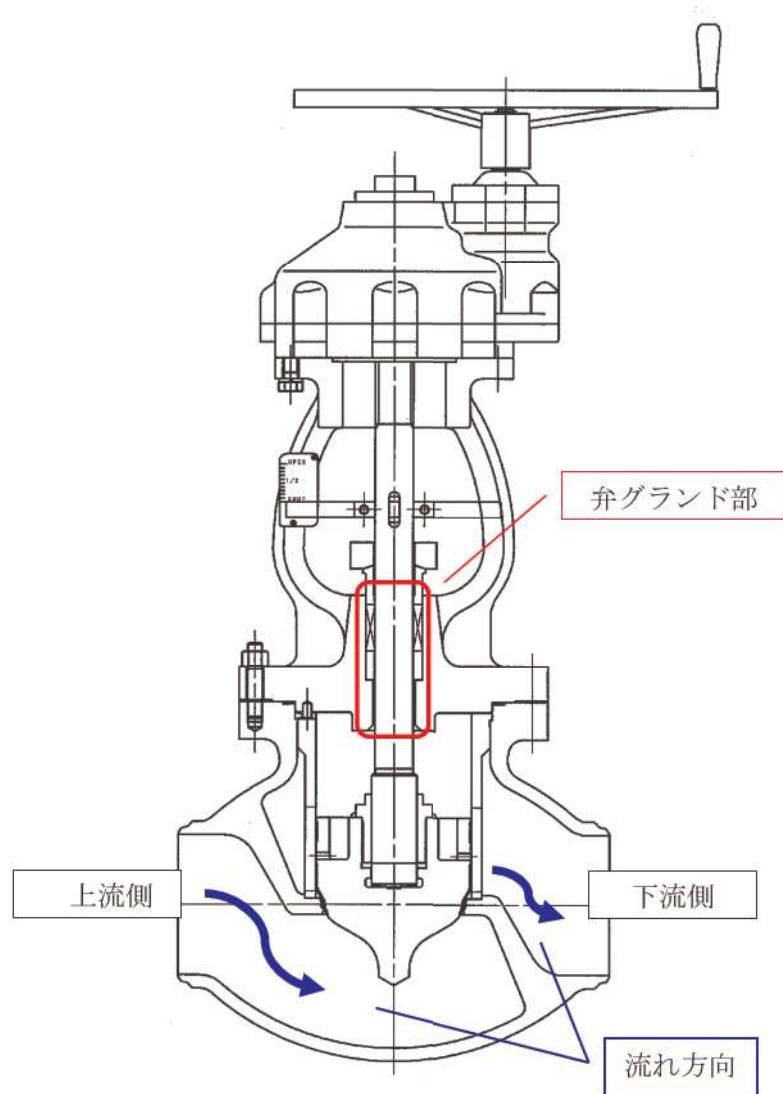


図11 玉形弁

配管からの漏えいの可能性について

配管及びフランジ部について、ISLOCA 発生時の高温(300°C)、高圧(15.4MPa)の条件下で漏えいが発生しないことを以下のとおり確認した。

1. 強度評価

1.1 評価部位の選定

配管の構成部品の中で漏えいが想定される部位は、高温・高圧の加わる配管と、配管と配管をつなぐフランジ部があり、それらについて評価を行った。余熱除去系統の評価対象配管を図1に示す。

1.2 評価方法

評価対象範囲内の配管は、クラス2配管とクラス3配管（逃がし弁3V-RH-027A, B、3V-RH-004A, B 下流の配管及び逆止弁3V-RH-008A、B 上流の配管）から構成されている。クラス2配管については、設計・建設規格「PPC-3530 供用状態AおよびB*における一次+二次応力制限」を適用し、評価を行った。一方、クラス3配管については、一般的な評価手法を用いて内圧、自重、及び熱の影響を評価した。

(1) クラス2配管の評価

設計・建設規格「PPC-3530 供用状態AおよびB*における一次+二次応力制限」を適用して許容応力及び一次+二次合計応力を算出し、発生応力が許容応力を下回ることを確認した。


*供用状態AおよびBについて

GNR-2110 機器等の供用状態に関する用語

- (3) 「供用状態A」とは、対象とする機器等がその主たる機能を満たすべき運転状態において設計仕様書等で規定された圧力および機械的荷重が負荷された条件下にある状態をいう。
- (4) 「供用状態B」とは、「対象とする機器等が損傷を受けることなく、健全性を維持しなければならない」と設計仕様書等で規定された圧力および機械的荷重が負荷された条件下にある状態をいう。

一次+二次合計応力の評価式

$$S_n = \underbrace{\frac{PD_0}{4t}}_{\text{圧力の項}} + \underbrace{\frac{0.75i_1M_a}{Z}}_{\text{自重の項}} + \underbrace{\frac{i_2M_c}{Z}}_{\text{二次応力 (熱により発生する応力)}} \quad (\text{PPC-4.5})$$

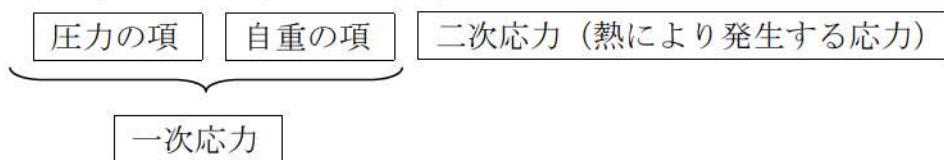

S_n : 一次応力と二次応力を加えて求めた応力 (MPa)

P : 15.4 (MPa) (ISLOCA 発生時の圧力)

D_0 : 管の外径 (mm)

自重の項は既工認の一次応力の値から設計圧力による応力を除いた値とした。また、工認の範囲外の配管については、

██████████を適用して評価を行った。

二次応力については、常温(21°C)から177°Cへ温度上昇した際の一次+二次応力の解析条件下で算出している既工認の値のうち、二次応力成分の値を常温(21°C)からISLOCA発生時の300°Cへ温度上昇した際の二次応力に補正して評価を行った。なお、二次応力(熱曲げモーメントによる応力)は、拘束点における熱膨張によるたわみが原因であり、熱膨張量は温度に比例することから、既工認の一次+二次応力の二次応力成分の値を温度上昇比で線形補正した。

許容応力

$$S_a = 1.25fS_c + (1 + 0.25f)S_h \quad (\text{PPC-4.7})$$

S_a : 許容応力 (MPa)

f : 許容応力低減係数で、表 PPC-3530-1 の左欄に掲げる温度変化サイクル数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値

S_c : 室温における付録材料図 表 Part5 表 5 に規定する材料の許容引張応力 (MPa)

S_h : 使用温度における付録材料図 表 Part5 表 5 に規定する材料の許容引張応力 (MPa)

(2) クラス3配管の評価

評価対象配管は以下の考え方に基づき、内圧及び熱の影響が最も厳しい配管を選定し、一般的な評価手法を用いて内圧、自重、及び熱の影響による歪を算出し、許容歪量を下回ることを確認した。

- ・内圧による応力について：⑯配管は、⑰配管及び⑱配管に比べて外径が小さいことから、内圧による応力は小さくなる。また、⑰配管と⑱配管については、配管の外径と板厚の関係性は同様であるため、内圧による応力は同等である。
 - ・熱膨張による評価について：配管のサポート間隔を図面にて確認し、熱膨張長さに比べて、吸収代が小さく最も熱応力が厳しいと思われる配管部位を選定した結果、⑱配管となつた。
- これらのことから、内圧による応力、及び熱膨張による評価が厳しくなる⑱配管を選定し、評価を実施した。

なお、ここでいう⑯配管、⑰配管、⑱配管については、別紙-5(5/9)余熱除去系統 評価対象配管を参照のこと。

①内圧による応力

$$\sigma = 0.5 \times \frac{PD}{2t} = 110.1 \text{ (MPa)}$$

██████████枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

σ : 内圧による応力 (MPa)

0.5 : 応力係数 0.5 は設計・建設規格「PPC-3520 設計条件における一次応力制限」に準拠

P : 15.4 MPa (ISLOCA 発生時の圧力)

D : 配管の外径 (D=114.3 (mm))

t : 配管の板厚 (t=4.0 (mm))

以上の応力を歪換算すると、

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} \doteq 0.063\%$$

σ : 内圧による応力 (MPa)

E : 縦弾性係数 (E=176000 (MPa)、at 300°C、SUS304TP)

②自重による応力

当該配管は [REDACTED]

[REDACTED] を適用した。

以上の応力を歪換算すると、

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} \doteq [REDACTED]$$

σ : [REDACTED]

E : 縦弾性係数 (E=176000 (MPa)、at 300°C、SUS304TP)

③熱膨張による評価

逃がし弁の下流配管のサポート間隔を図面にて確認し、熱膨張長さに比べて、吸収代が小さく最も熱応力が厳しいと思われる配管部位を選定した。

⑮配管において、最も熱応力が厳しいと思われる配管部位について、3次元 FEM 解析を行い、最も歪の大きくなる曲がりの腹部の弾塑性歪を算出した。材料は、加工硬化を考慮しない完全弾性塑性体として解析を行った。

以上の計算の結果、熱膨張による歪は、約 5.0% となる。

(3) フランジ部の評価

設計・建設規格「PPC-3414 フランジ」を適用してフランジ応力算定用圧力からフランジボルトの伸び量を算出したところ伸び量がマイナスであった。伸び量がマイナスの場合は、フランジ部が増し締めされるため、ガスケットの合計圧縮量（ガスケットの初期圧縮量 - 伸び量）がガスケットの最大圧縮量^{*1}を下回ることを確認した。フランジ部の構造を図 2 に示す。

また、熱曲げモーメントの影響については、設計・建設規格で規定されている (PPD-1.7) 式を準用し、フランジ部に作用するモーメントを圧力に換算して評価を行った。

*1 : ガスケットの最大圧縮量は、ガスケットを圧縮させ、性能に影響がないことをメーカ試験によって確認した値。

[REDACTED] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

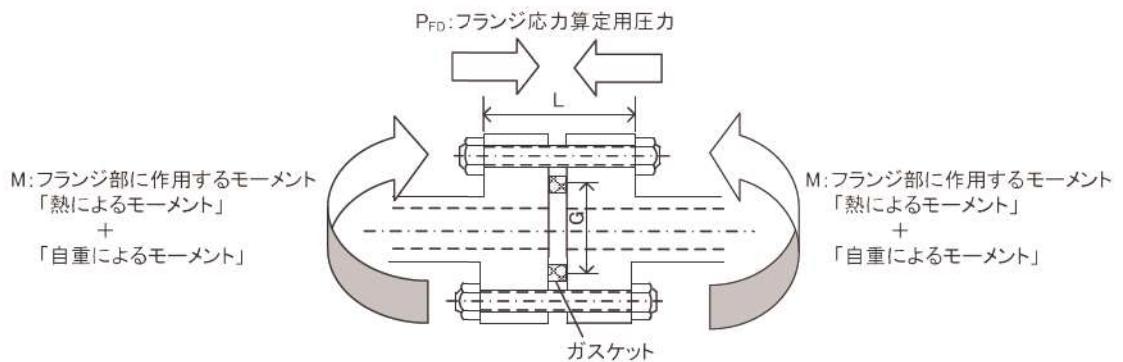


図2 フランジ部

$$P_{FD} = P + P_{eq} \quad (\text{PPD-1.6})$$

P_{FD} : フランジ応力算定用圧力 (MPa)

P : 15.4 (MPa) (ISLOCA 発生時の圧力)

P_{eq} : 管の自重およびその他機械的荷重によりフランジ部に作用する曲げモーメントを圧力に換算した等価圧力 (MPa)

$$P_{eq} = \frac{16M}{\pi G^3} \quad (\text{PPD-1.7})$$

M : フランジ部に作用するモーメント (N・mm)

「熱によるモーメント」+「自重によるモーメント」

G : ガスケット反力のかかる位置を通る円の直径 (mm)

二次応力については、既工認における常温(21°C)から177°Cへ温度上昇した際の一次+二次応力の解析条件下で算出している値のうち、二次応力成分の値を常温(21°C)からISLOCA発生時の300°Cへ温度上昇した際の二次応力に補正して評価を行った。なお、二次応力(熱曲げモーメントによる応力)は、拘束点における熱膨張によるたわみが原因であり、熱膨張量は温度に比例することから、既工認の一次+二次応力の二次応力成分の値を温度上昇比で線形補正した。なお、工認対象外のフランジについては、常温(21°C)から177°Cへ温度上昇した際の二次応力を[]とし、その値を常温(21°C)からISLOCA発生時の300°Cへ温度上昇した際の二次応力に補正して評価を行った。

1.3 評価結果

配管及びフランジ部について評価した結果、表1～3に示すとおり実機の値は判定基準を満足し、ISLOCA発生時の高温(300°C)、高圧(15.4MPa)の条件下で破損せず、漏えいは発生しないことを確認した。

[]枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

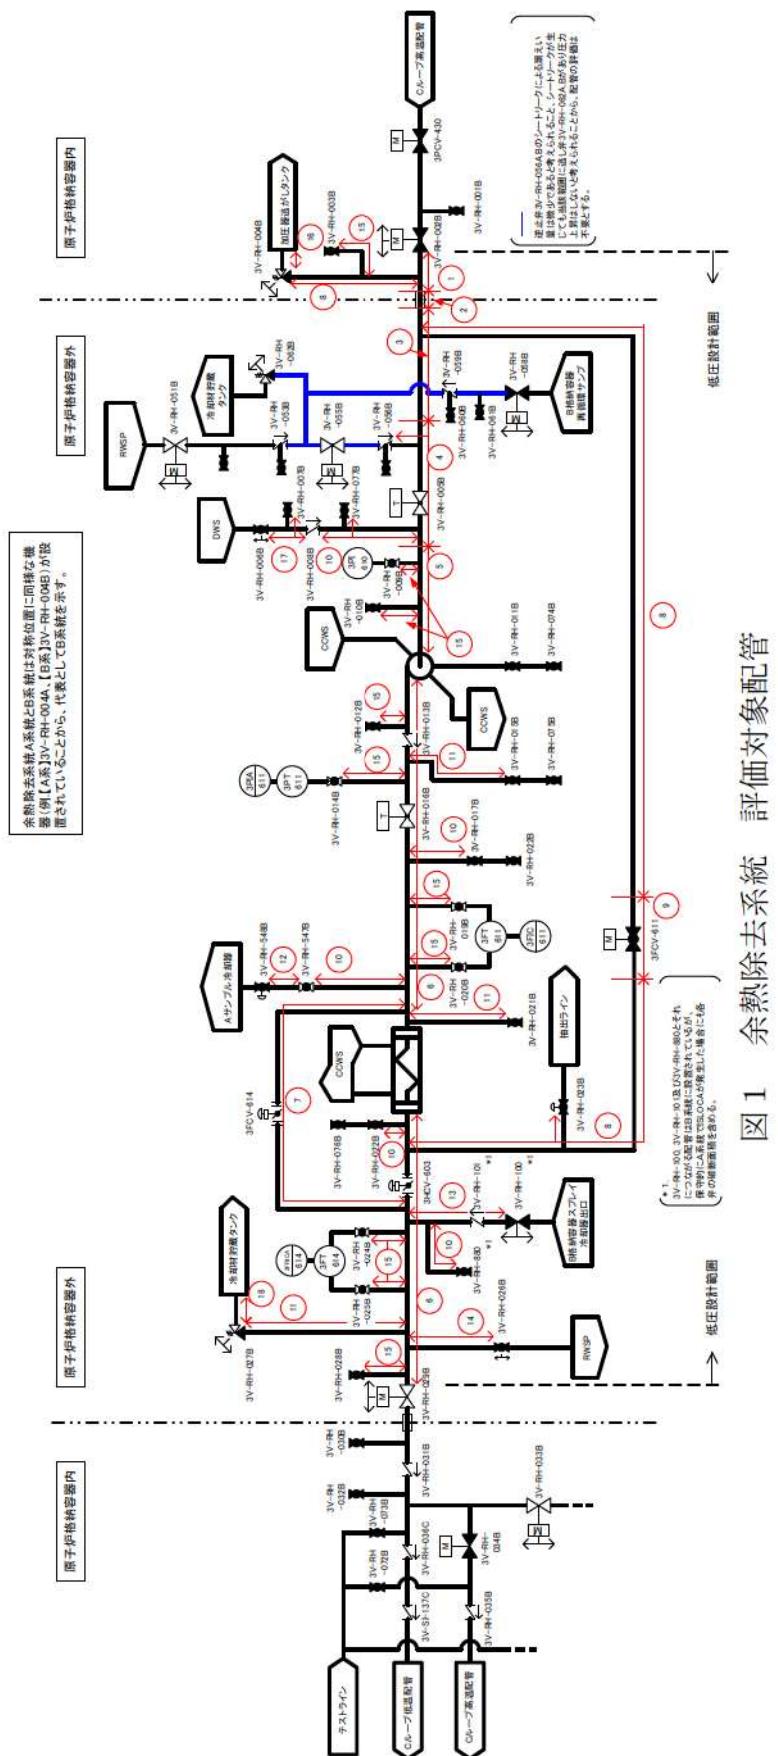


図1 余熱除去系統 評価対象配管

表1 配管評価結果(クラス2配管)

NO	クラス区分	外径 (mm)	厚さ (mm)	材料	評価圧力 (MPa)	評価温度 (°C)	一次応力			一次+二次応力		
							圧力による 応力 (MPa)	外荷重(自重) による応力 (MPa)	合計応力 (MPa)	許容応力 (MPa) Min(2.255m, 1.8Sy)	一次+二次 合計応力 (MPa)	許容応力 (MPa) S _a
①	2	318.5	10.3	SUS304TP	15.4	300	119.1	142 (注1)	134	228	250 (注5)	298
②	2	318.5	25.4	SUS316TP	15.4	300	48.3	21.9 (注2)	71	235	227 (注5)	310
③	2	318.5	10.3	SUS304TP	15.4	300	119.1	49.2 (注2)	169	228	273 (注6)	298
④	2	406.4	12.7	SUS304TPY	15.4	300	123.2	40.0 (注2)	164	228	225 (注6)	298
⑤	2	355.6	11.1	SUS304TP	15.4	300	123.3	10.0 (注2)	134	228	234 (注6)	298
⑥	2	267.4	9.3	SUS304TP	15.4	300	110.7	35.7 (注3)	147	228	263 (注7)	298
⑦	2	216.3	8.2	SUS304TP	15.4	300	101.6	23.3 (注3)	125	228	226 (注7)	298
⑧	2	89.1	4.0	SUS304TP	15.4	300			116	228		298
⑨	2	60.5	3.5	SUS304TP	15.4	300			97	228		298
⑩	2	27.2	2.5	SUS304TP	15.4	300			72	228		298
⑪	2	34.0	3.0	SUS304TP	15.4	300			74	228		298
⑫	2	9.53	1.65	SUS316TB	15.4	300			53	235		310
⑬	2	114.3	6.0	SUS304TP	15.4	300			104	228		298
⑭	2	216.3	8.2	SUS304TP	15.4	300			132	228	202 (注9)	298
⑮	2	42.7	6.4	SUS304TP	15.4	300			56	228		298

評価一次応力及び二次応力は、許容応力以下であるので強度は十分である。

(注1) 基工事計画認可申請書分冊第5次申請添付資料7-5-13「配管の強度計算書(余熱除去設備)」による。記載値はブロック6のうち今回の評価対象範囲の一次応力の最大値から通常設計時の最高使用圧力による応力を除いた値。

(注2) 基工事計画認可申請書分冊第4次申請添付資料5-6-4「配管の強度計算書(余熱除去設備)」による。記載値はブロック3のうち今回の評価対象範囲の一次応力の最大値から通常設計時の最高使用圧力による応力を除いた値。

(注3) 基工事計画認可申請書分冊第4次申請添付資料5-6-4「配管の強度計算書(余熱除去設備)」による。記載値はブロック4のうち今回の評価対象範囲の一次+二次応力の最大値から通常設計時の最高使用圧力による応力を除いた値。

(注4) 基工事計画認可申請書分冊第4次申請添付資料5-6-4「配管の強度計算書(余熱除去設備)」による。記載値はブロック3のうち今回の評価対象範囲の一次+二次応力の最大値から通常設計時の最高使用圧力による応力を除いた値。

(注5) 基工事計画認可申請書分冊第7次申請添付資料7-5-13「配管の強度計算書(余熱除去設備)」による。記載値はブロック6のうち今回の評価対象範囲の一次+二次応力の最大値から通常設計時の最高使用圧力による応力を除いた値。

(注6) 基工事計画認可申請書分冊第4次申請添付資料5-6-4「配管の強度計算書(余熱除去設備)」による。記載値はブロック4のうち今回の評価対象範囲の一次+二次応力の最大値から通常設計時の最高使用圧力による応力を除いた値。

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表2 配管評価結果(クラス3配管)

NO	⑯※1
使用温度(°C)	300
使用圧力(MPa)	15.4
材質	SUS304TP
降伏点(MPa)	127
縦弾性係数(MPa)	176000
口径(熱応力が最も大きい部位)(mm)	114.3
板厚(熱応力が最も大きい部位)(mm)	4.0
内圧による応力(MPa)	110.1
上記の歪量(%)	0.063

熱膨張応力による歪(%)	5
許容歪量(%) ※2	19

※1 クラス3配管(⑯配管、⑰配管、⑱配管)の中で、内圧による応力、及び
熱膨張による評価が1番厳しくなる配管

※2 JIS G 3459で材料に要求される引張強さに相当する歪量

■ 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表3 フランジ部評価結果(1/2)

法兰ジ口径	14B	12B	10B	8B
最高使用温度(°C)	300	300	300	300
最高使用圧力(MPa)	4.5	4.5	4.5	4.5
ガスケット				
ボルト仕様	ボルト材質			
	ボルトサイズ	M36	M30	M30
	本数	20	20	16
	E (MPa)	186000	186000	186000
	内圧P(MPa)	15.4	15.4	15.4
フランジに作用する自重曲げモーメントM ^{注1} (N・mm)	10030000	22332000	16789710	6260710
フランジに作用する熱伸び曲げモーメントM ^{注2} (N・mm)	108123400	27915000	70780150	29019600
曲げモーメントによる等価圧力Peq ^{注3} (MPa)	10.18	5.61	16.35	11.77
内圧P+等価圧力Peq(MPa)	25.58	21.01	31.75	27.17
G (mm)	389.6	357.3	301.0	248.1
有効断面積(mm ²) A=π/4G ²	119214.14	100266.51	71157.86	48344.09
発生荷重F (N) F=(P+Peq)*A	3048972	2106623	2259550	1313307
ボルト(1本)に生じる荷重 F/n(N)	152449	105331	141222	109442
ボルト断面積 A2(mm ²)	1017.88	706.86	706.86	706.86
ボルト(1本)に生じる応力 (MPa)	149.77	149.01	199.79	154.83
ボルトイズミ ε	0.00081	0.00080	0.00107	0.00083
ボルト長さL1 (mm)	168.8	149.0	206.2	290.4
ボルトの伸び量 ΔL1 (mm)	0.14	0.12	0.22	0.24
初期締付荷重(N)	110000	72000	71000	70000
初期締付による応力(MPa)	108.1	101.9	100.4	99.0
ボルトイズミ ε0	0.00058	0.00055	0.00054	0.00053
初期締付によるボルトの伸び量 ΔL0 (mm)	0.10	0.08	0.11	0.15
荷重によるボルトの伸び量 ΔL1-ΔL0 (mm)	0.04	0.04	0.11	0.09
ボルト熱膨張係数 α1 (mm/mm°C)	1.300E-05	1.300E-05	1.300E-05	1.300E-05
フランジ(SUS304)熱膨張係数 α2 (mm/mm°C)	1.707E-05	1.707E-05	1.707E-05	1.707E-05
弁(SCS14A)熱膨張係数 α3 (mm/mm°C)	—	—	—	1.718E-05
ボルト熱伸び対象長さL2 (mm)	168.8	149.0	206.2	290.4
フランジ(SUS304)熱伸び対象長さL3 (mm)	162.4	145.8	199.8	124.0
弁(SCS14A)熱伸び対象長さL4 (mm)	—	—	—	160.0
ボルト熱伸び量 ΔL2 = α1 * L2 (mm)	0.61	0.54	0.75	1.06
フランジ熱伸び量 ΔL3 = α2 * L3 + α3 * L4 (mm)	0.78	0.70	0.95	1.36
伸び量 ΔL1-ΔL0+ΔL2-ΔL3 (mm)	-0.12	-0.12	-0.09	-0.22
ガスケットの初期圧縮量(mm)				
ガスケットの合計圧縮量(mm)				
ガスケットの最大圧縮量(mm)				

(注1)既工事計画認可申請書分割第4次申請添付資料5-6-4「配管の強度計算書(余熱除去設備)」による。14Bの記載値はブロック③の、12B、10B、8Bの記載値はブロック④の一次応力の最大値から通常設計時の最高使用圧力による応力を除いた値に断面係数を乗じて求めた値。

(注2)既工事計画認可申請書分割第4次申請添付資料5-6-4「配管の強度計算書(余熱除去設備)」による。14Bの記載値はブロック③の、12B、10B、8Bの記載値はブロック④の一次+二次応力の最大値から一次応力の最小値を除いた値を(300-常温)/(177-常温)倍した値に断面係数を乗じて求めた値。

(注3)JSME設計・建設規格による機械的荷重による曲げモーメントを等価圧力に換算する式 $Peq = 16M / (\pi G^3)$ により算出。今回は、熱伸びによる曲げモーメントも本計算式により等価圧力換算している。

[]枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表3 フランジ部評価結果(2/2)

部位	3V-RH-004A,B		3V-RH-027A,B	
	入口配管	出口配管	入口配管	出口配管
フランジ口径	3-1/2B	4B	1-1/4B	1-1/2B
最高使用温度(°C)	300	300	300	300
最高使用圧力(MPa)	4.5	4.5	4.5	4.5
ガスケット				
ボルト材質				
ボルトサイズ	M22	M16	M16	M12
本数	8	8	4	4
E (MPa)	186000	186000	186000	186000
内圧 P(MPa)	15.4	15.4	15.4	15.4
プランジに作用する自重曲げモーメントM ^{注1} (N・mm)	653400	1107900	62520	138510
プランジに作用する熱伸び曲げモーメントM ^{注2} (N・mm)	2178000	3693000	208400	461700
曲げモーメントによる等価圧力P _{eq} ^{注3} (MPa)	7.60	9.26	8.67	12.83
内圧P+等価圧力P _{eq} (MPa)	23.00	24.66	24.07	28.23
G (mm)	123.8	138.2	54.2	62.0
有効断面積(mm ²) A=π/4G ²	12037.36	15000.51	2307.22	3019.07
発生荷重F (N) F=(P+P _{eq})*A	276858	369963	55525	85217
ボルト(1本)に生じる荷重 F/n(N)	34607	46245	13881	21304
ボルト断面積 A2(mm ²)	380.13	201.06	201.06	113.10
ボルト(1本)に生じる応力 (MPa)	91.04	230.01	69.04	188.37
ボルトひずみ ε	0.00049	0.00124	0.00037	0.00101
ボルト長さL1 (mm)	95.6	51.0	62.1	38.7
ボルトの伸び量 ΔL1 (mm)	0.05	0.06	0.02	0.04
初期締付荷重(N)	36000	25000	19000	15000
初期締付による応力 (MPa)	94.7	124.3	94.5	132.6
ボルトひずみ ε 0	0.00051	0.00067	0.00051	0.00071
初期締付によるボルトの伸び量 ΔL0 (mm)	0.05	0.03	0.03	0.03
荷重によるボルトの伸び量 ΔL1-ΔL0 (mm)	0.00	0.03	-0.01	0.01
ボルト熱膨張係数 α1(mm/mm°C)	1.300E-05	1.300E-05	1.300E-05	1.300E-05
管側フランジ(SUS304)熱膨張係数 α2(mm/mm°C)	1.707E-05	1.707E-05	1.707E-05	1.707E-05
弁側フランジ(SCS14A)熱膨張係数 α3(mm/mm°C)	1.718E-05	1.718E-05	1.718E-05	1.718E-05
ボルト熱伸び対象長さL2 (mm)	95.6	51.0	62.1	38.7
管側フランジ熱伸び対象長さL3 (mm)	41.4	23.8	26.9	17.5
弁側フランジ熱伸び対象長さL4 (mm)	51.0	24.0	32.0	18.0
ボルト熱伸び量 ΔL2 = α1 · L2 (mm)	0.35	0.19	0.23	0.14
フランジ熱伸び量 ΔL3 = α2 · L3 + α3 · L4 (mm)	0.44	0.23	0.28	0.17
トータル隙間 ΔL1-ΔL0+ΔL2-ΔL3 (mm)	-0.10	-0.01	-0.06	-0.02
ガスケットの初期圧縮量 (mm)				
ガスケットの合計圧縮量 (mm)				
ガスケットの最大圧縮量 (mm)				

(注1) 定ピッチスパン法による自重による応力の制限値に断面係数を乗じて求めた値。

(注2) 定ピッチスパン法による熱伸びによる応力の制限値に断面係数を乗じて求めた値。

(注3) JSME設計・建設規格による機械的荷重による曲げモーメントを等価圧力に換算する式 $P_{eq} = 16M / (\pi G^3)$ により算出。今回は、熱伸びによる曲げモーメントも本計算式により等価圧力換算している。

[] 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

水撃力（圧力波）と圧力波の共振について

一般に、大きな圧力差のある系統間が隔離弁の誤開放等により突然連通した場合、低圧側の系統に大きな水撃力（水撃力＝圧力×断面積）が発生することが知られている。また、弁開放により発生した高圧の圧力は管路内を圧力波として伝播する。図1に弁開放時間と水撃力（圧力波）の関係を示す。図1に示されるように、上流側の隔離弁が緩やかな開動作であれば、下流側に伝わる水撃力の増加も緩やかに上昇する。一方、急激な開動作の場合は、短時間で大きな水撃力が下流側に伝播する。

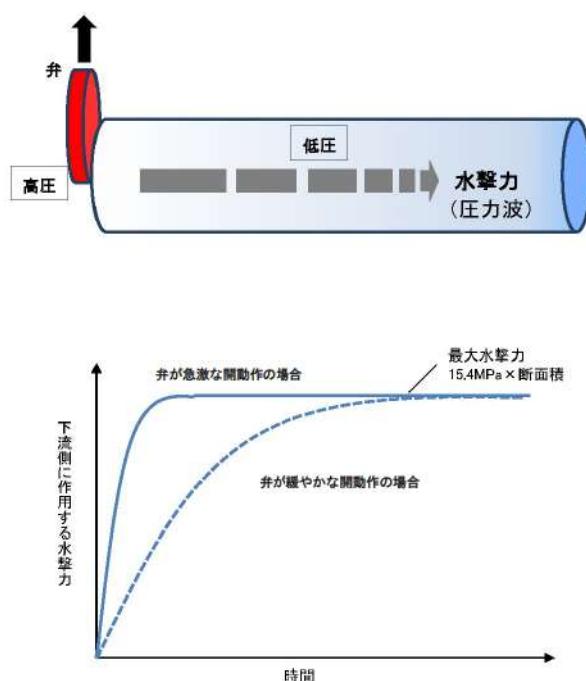


図1 弁開放時間と水撃力（圧力波）の関係

さらに、弁の開放時間が短い場合、管路内を伝播する入射方向の圧力波と反射方向の圧力波が衝突し、共振により管路内の圧力波が増幅し、大きな水撃力が起こる場合がある。図2に弁の開放時間と圧力波の関係を示す。

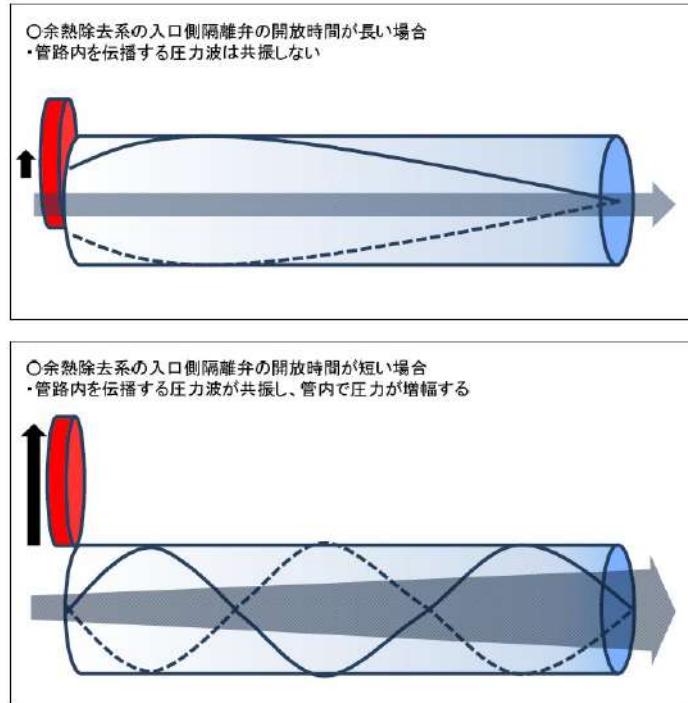


図2 弁の開放時間と圧力波の関係

圧力波は音速で管内を伝播することから、低圧側の系統に気相領域が存在する場合には伝播速度が遅くなり、上流側隔離弁が緩やかな開動作であった場合でも圧力波の共振が発生し、大きな水撃力が起こる場合がある。しかし、余熱除去系統は満水状態で運転待機状態にあるため、その懸念はない。

図3に気相領域がある場合の水撃力（圧力波）の伝播を示す。

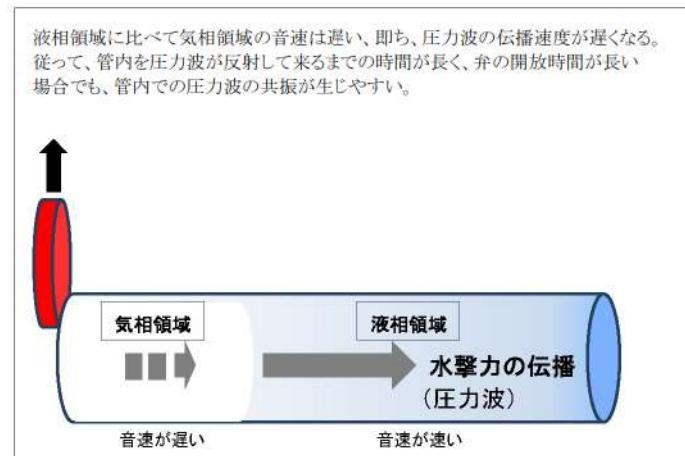


図3 気相領域がある場合の水撃力（圧力波）の伝播

(財)原子力発電技術機構原子力安全解析所「レベル2 P S A手法
 の整備に関する報告書=PWRプラント=」
 におけるISLOCA時の漏えい評価の概要

1. 余熱除去系統配管

出力運転時に余熱除去系統の高温側格納容器隔離弁が開放された場合を想定し、MELCORコードによる流体応答計算より、余熱除去系統配管の最大圧力は全ての余熱除去系統の逃がし弁が不作動のケースにおいて約32MPaの配管内最高圧力が得られている。

また、余熱除去系統配管の動的構造計算より、配管の最大塑性歪みは、余熱除去冷却器出口配管で発生し、全ての余熱除去系統の逃がし弁が不作動のケースで約0.16の最大塑性歪みが得られている。配管である304ステンレス鋼管の破断歪みは0.19となることから、格納容器隔離弁の瞬時開放（破損）で余熱除去系統の低圧配管が延性破壊する可能性は小さく、“破断”はしないとしている。

2. 余熱除去系統の機器

余熱除去系統の低圧配管は延性破壊する可能性は低いため、余熱除去系統の低圧部から補助建屋への1次冷却材の流出経路として、余熱除去系統の低圧部の弁、余熱除去冷却器及び余熱除去ポンプからの漏えいを想定する。

当該報告書では、以下の漏えい面積を同定している。

- ・余熱除去ポンプ : 0.05inch²
- ・余熱除去冷却器 : 0.39inch²
- ・余熱除去系統の弁 (21弁) : 0.55inch²

上記より、余熱除去系統全体の漏えい面積は、約0.99inch²（等価直径約1.1inch）としている。

「NUREG/CR-5744 “Assessment of ISLOCA Risk-Methodology and Application to a Westinghouse Four-Loop Ice Condenser Plant”」

におけるISLOCA時の漏えい評価の概要

1. 热流動解析

- RELAP5を使い、余熱除去系統の熱流動解析を実施している。
- 逃がし弁の開放時間は1秒、電動弁の開放時間は10秒とする。また、故障した逆止弁は10秒で開くとした。この仮定はB&WのISLOCA研究を実施するためにLERデータをレビューした結果に基づいており、このレビューで逆止弁の瞬間的な故障は見つかっていないとしている。
- 余熱除去系統のコールドレグ側の隔離故障を想定している。
- 余熱除去系統の圧力は、逆止弁が10秒オーダーで開く場合は、1次冷却材系統の定常圧力が最大圧力となる。

2. 機器の損傷解析

- 動的影響の確率は無視できるため、準静的に圧力が加わる条件で評価を行っており、下表に示す結果を得ている。

部 位	評 価 結 果
配 管	<ul style="list-style-type: none"> • 管の腐食による減肉の影響、温度を考慮しているが、管が破損することはない。 • フランジ部からの漏えいを検討しているが、漏えい量はmg/secオーダーである。
弁	<ul style="list-style-type: none"> • 弁箱の肉厚に対し隣接する配管の肉厚のほうが薄いため、先に配管が破損する。 • グランド部からの漏えいは無視できる。 • 余熱除去系統内の8個の弁の内、2個の弁については、ボンネットボルトによる接合部の耐圧性能が2,485psig (約17.1MPa) を下回るため、ボンネットボルトによる接合部から漏えいが発生する。(面積 : 0.04inch²)
ポンプ	<ul style="list-style-type: none"> • ケーシング、ケーシングの接合部、メカニカルシール及び冷却水配管の耐圧性能が2500psig (約17.2MPa) を上回るため漏えいは発生しない。
余熱除去 冷却器	<ul style="list-style-type: none"> • 脊板に破損圧力が加われば無制限な漏えいが発生する。 • 鏡板に非対称な座屈圧力が加われば漏えいが発生する。 (面積 : 0.7inch²) • 鏡板に塑性破損するような座屈圧力が加われば無制限な漏えいが発生する。

二相条件の臨界流について

二相条件の臨界流については、Marviken臨界流試験により、流量は破断面積に比例することが確認されている。Marviken臨界流試験の結果の一部を下図に示す。試験では同じサブクール度33°C条件で、破断面積（内径300mm、500mm）を変えて臨界流を発生させ、単位面積・単位時間あたりの質量流量を測定している。図より、どちらの二相条件の質量流束も約20,000kg/m²・sと同じ値を示していることから、二相条件の臨界流の場合、流量は破断面積に比例することが確認できる。

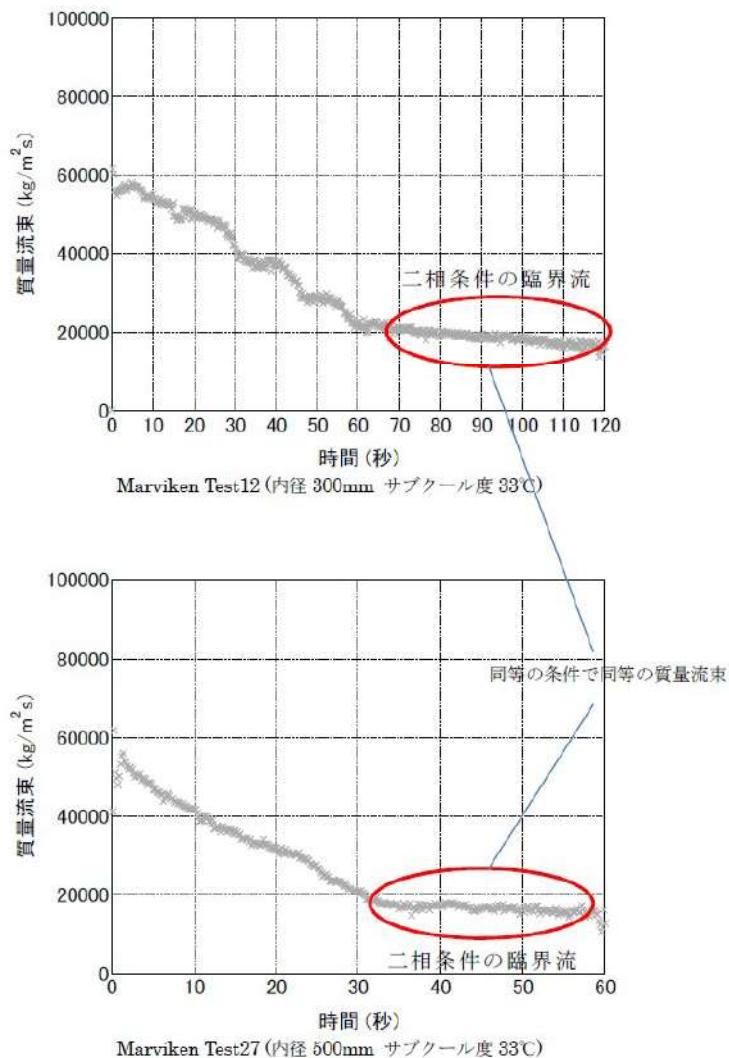


図 質量流束

※ 平成25年12月17日PWR 4社審査会合資料「重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて（第1部 M-RELAP5）」より引用

インターフェイスシステム LOCA 時における蓄圧タンク初期条件設定の影響

1. 有効性評価における初期条件設定

重大事故等対策の有効性評価において、蓄圧タンク保持圧力及び保有水量の初期条件として、蓄圧注入に期待する全ての事故シーケンスにおいて以下の設定としている。

- ・ 初期保持圧力（最低保持圧力）：4.04MPa [gage]
- ・ 初期保有水量（最低保有水量）：29.0 [m³/基]

2. 条件設定

LOCA 事象等の蓄圧タンク保有水全量の 1 次冷却系への注水を期待する事象及び全交流動力電源喪失事象等 1 次冷却系自然循環冷却を阻害する窒素ガスの混入を防止するため、圧力条件で蓄圧注入を停止する事象に分類でき、それぞれ以下の考え方をもとに設定している。

a. 大破断 LOCA 事象等の蓄圧タンク保有水全量の 1 次冷却系への注水を期待する事象

(a) 初期保持圧力

蓄圧注入のタイミングが遅くなることに伴い、1 次冷却系保有水の回復が遅れ、燃料被覆管温度評価の観点から余裕が小さくなる「最低保持圧力」としている。

(b) 初期保有水量

炉心への注水量が少なくなり、燃料被覆管温度評価の観点から余裕が小さくなるよう「最低保有水量」としている。

b. 全交流動力電源喪失事象等 1 次冷却系自然循環冷却を阻害する窒素ガスの混入を防止するため、圧力条件で蓄圧注入を停止する事象

(a) 初期保持圧力

蓄圧注入のタイミングが遅くなることに伴い、1 次冷却系保有水の回復が遅れ、燃料被覆管温度評価の観点から余裕が小さくなる「最低保持圧力」としている。

(b) 初期保有水量

最低保有水量とした場合、初期の気相部体積が大きくなることに伴い、蓄圧注入開始から、出口弁閉止圧力にて注入停止するまでに 1 次冷却系へ注水される水量は、初期保有水量が多い場合よりもわずかに多くなり、厳しい条件となるが、蓄圧タンクの最高及び最低保有水量を考慮した場合の注水量に与える影響は、別紙 1 に示すとおりであり、炉心露出又は燃料被覆管温度 1,200°C

に対して十分な余裕があることから、標準的に「最低保有水量」としている。

インターフェイスシステム LOCA 時における 蓄圧タンク初期保有水量の差異による影響検討

1. はじめに

蓄圧タンクの初期条件設定として標準的に採用している「最低保有水量」とした場合、「最高保有水量」とした場合と比較すると、「最低保有水量」とした方が注水量はわずかに多くなり、「最低保有水量」の設定が必ずしも保守的とはならないことから、その影響について「インターフェイスシステム LOCA」を対象に考察した。

2. 影響確認

インターフェイスシステム LOCA が発生した場合、早期に 1 次冷却系の圧力が低下することで「原子炉圧力異常低」ECCS 作動信号が発信し、高圧注入が開始されることで、図 1 に示すとおり事象発生後約 7 分で 1 次冷却系保有水量は回復に転じ、炉心が露出することはない。

また、蓄圧タンクからの注水は図 2 に示すとおり、事象発生後約 14 分に開始され、蓄圧タンクの注水開始後に 1 次冷却系保有水量は回復に転じるが、その後の蓄圧タンクからの注水がない期間においても高圧注入により 1 次冷却系保有水量は回復傾向を示している。

よって、蓄圧タンク初期保有水量の設定の差異が注水量に与える影響としては別紙 2 に示すとおり 3 基合計で約 10 m³の注水量の差異が考えられるが、1 次冷却系保有水量が最低となる期間への影響はない。

3. 確認結果

インターフェイスシステム LOCA については、蓄圧タンクの注水が開始されるまでに、ECCS により保有水量は回復に転じることができることから、蓄圧タンクの初期保有水量の設定による注水量への影響を考慮しても炉心露出に至ることはない。

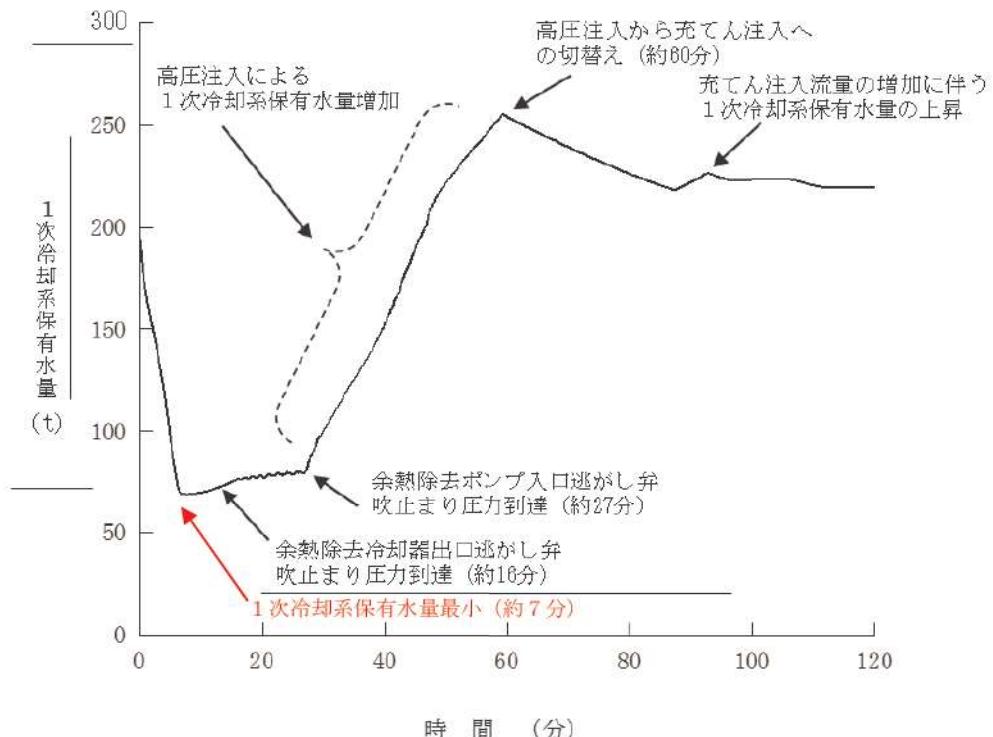


図1 1次冷却系保有水量の推移（インターフェイスシステムLOCA）

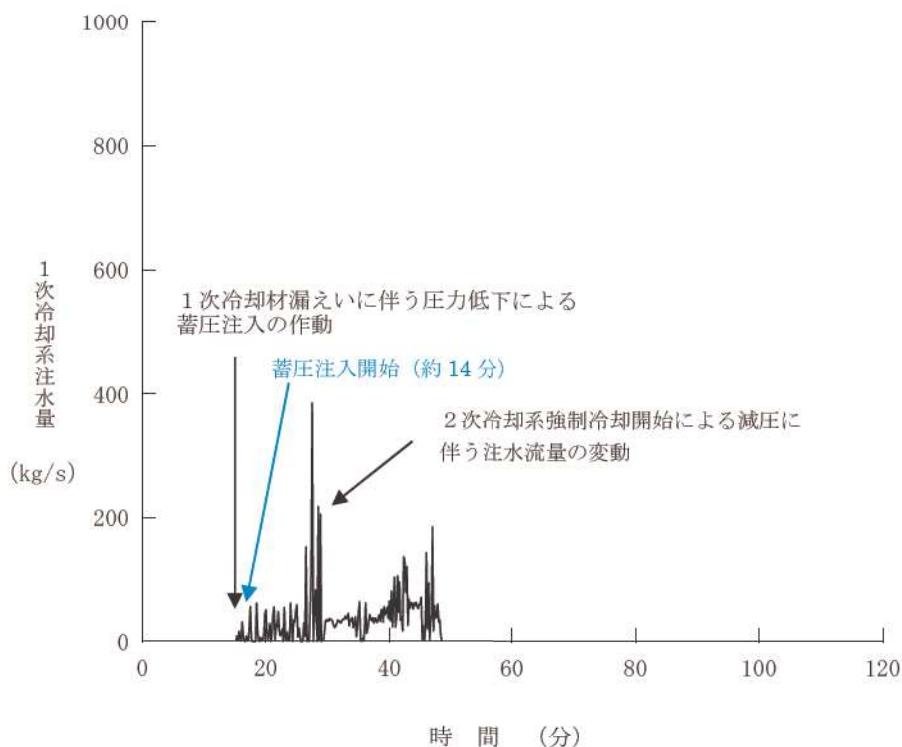


図2 1次冷却系注水流量（蓄圧注入）の推移（インターフェイスシステムLOCA）

蓄圧タンク内の圧力変化に伴う注水量の差異について

蓄圧タンク内の圧力変化は、窒素ガスの膨張に伴い、以下の式で求められる。

$$P_i \times V_i^\gamma = P \times V_T^\gamma$$

ただし、

P_i : 初期保持圧力(MPa[abs])

V_i : 初期気相部体積(m³)

12.0 m³ (最低保有水量 (1基あたり))

10.0 m³ (最高保有水量 (1基あたり))

P : 蓄圧タンク出口弁閉止時の圧力(MPa[abs])

V_T : 蓄圧タンク出口弁閉止時の気相体積(m³)

γ : ポリトロープ指数

1.0 : 等温変化時

1.4 : 断熱変化時

蓄圧タンク容積(1基あたり) : 41.0 m³

最低保有水量(1基あたり) : 29.0 m³

最高保有水量(1基あたり) : 31.0 m³

初期保持圧力 : 4.04MPa[gage]

蓄圧タンク出口弁閉止時の圧力

: 1.7MPa[gage] (全交流動力電源喪失)

: 0.6MPa[gage] (ECCS 注水機能喪失)、格納容器バイパス (インターフェイスシステム LOCA))

とする。

上記評価式より、全交流動力電源喪失事象等、1次冷却系自然循環冷却を阻害するガスの混入を防止するため、圧力変化で蓄圧注入を停止する事象に対して、以下の通り注水量に対する影響がある。

①全交流動力電源喪失 (RCP シール LOCA あり)

比較的事象進展が早いことから、断熱変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約1.6 m³となり、3基合計で約5 m³となる。

②全交流動力電源喪失 (RCP シール LOCA なし)

事象進展が遅いことから、等温変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約2.6 m³となり、3基合計で約8 m³となる。

③ECCS 注水機能喪失

比較的事象進展が早いことから、断熱変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約3.4 m³となり、2基合計で約7 m³となる。

④格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）

比較的事象進展が早いことから、断熱変化として考慮しており、上記式より最低保有水量時の注水量と最高保有水量時の注水量の差異は1基あたり約3.4 m³となり、3基合計で約10 m³となる。

重要事故シーケンスでの重大事故等対策の概略系統図について

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」における重要事故シーケンス「インターフェイスシステムLOCA」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。

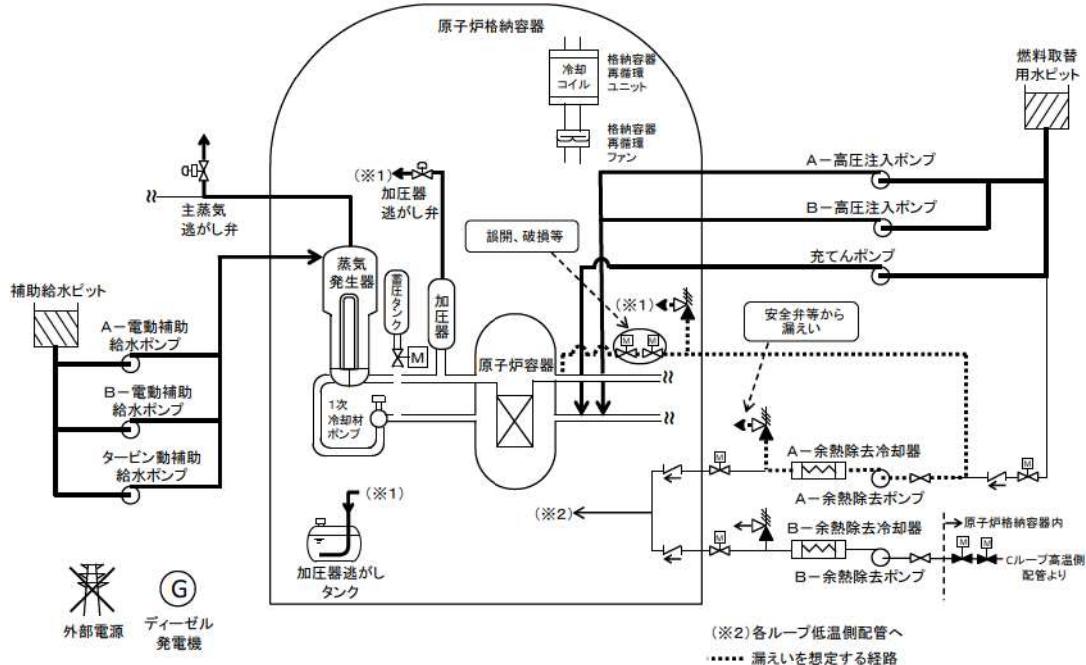


図1 「インターフェイスシステム LOCA」の重大事故等対策の概略系統図
(2次冷却系強制冷却, 1次冷却系強制減圧及び炉心注水)

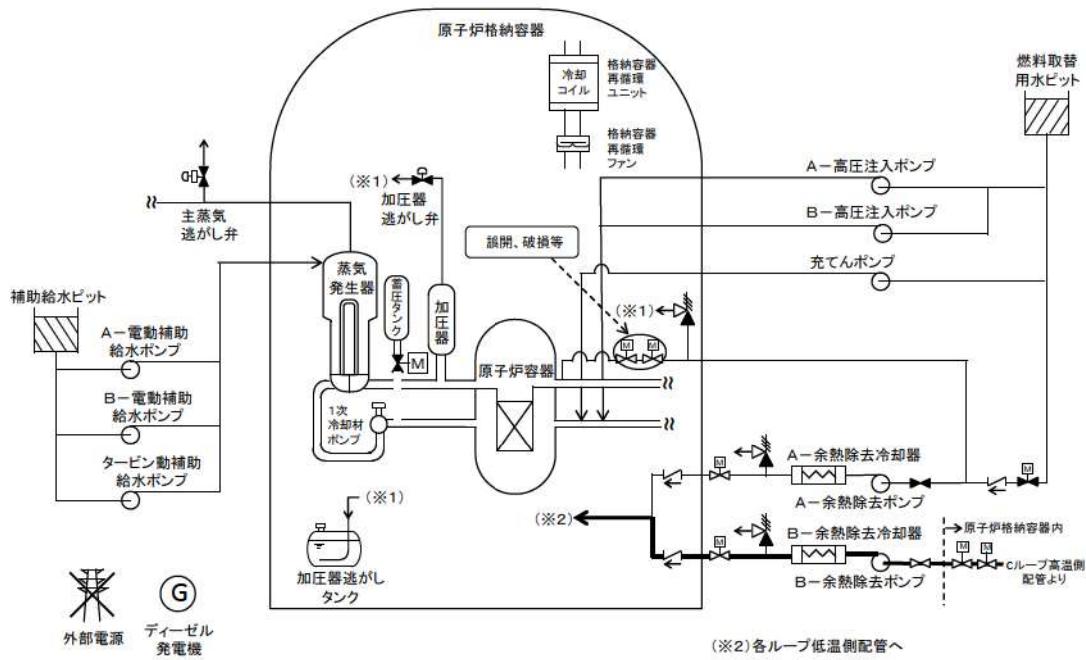


図2 「インターフェイスシステム LOCA」の重大事故等対策の概略系統図
(健全側余熱除去系による炉心冷却)

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」における重要事故シーケンス「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」の重大事故等対策の概略系統図を以下に示す。

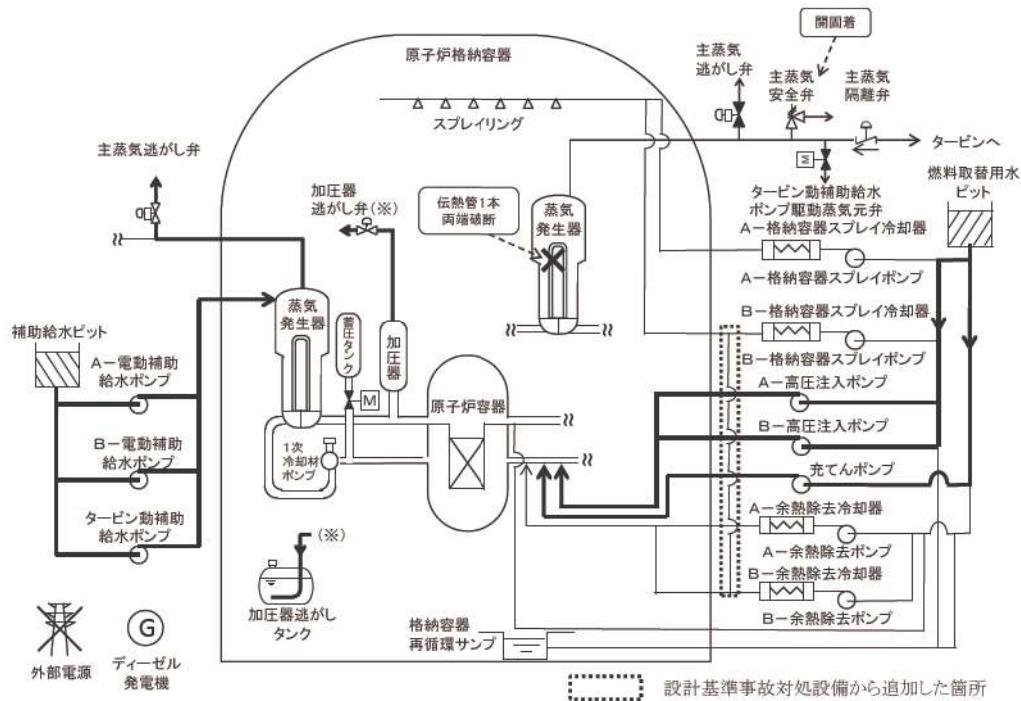


図3 「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」の重大事故等対策の概略系統図（2次冷却系強制冷却、1次冷却系強制減圧及び炉心注水）

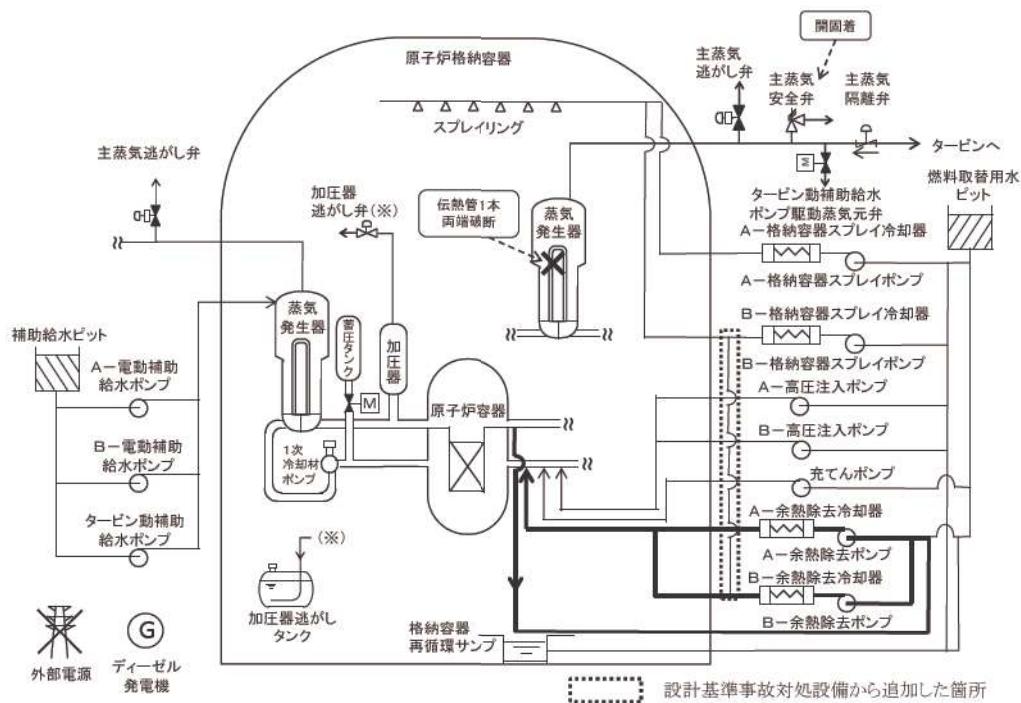


図4 「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」の重大事故等対策の概略系統図（余熱除去系による炉心冷却）

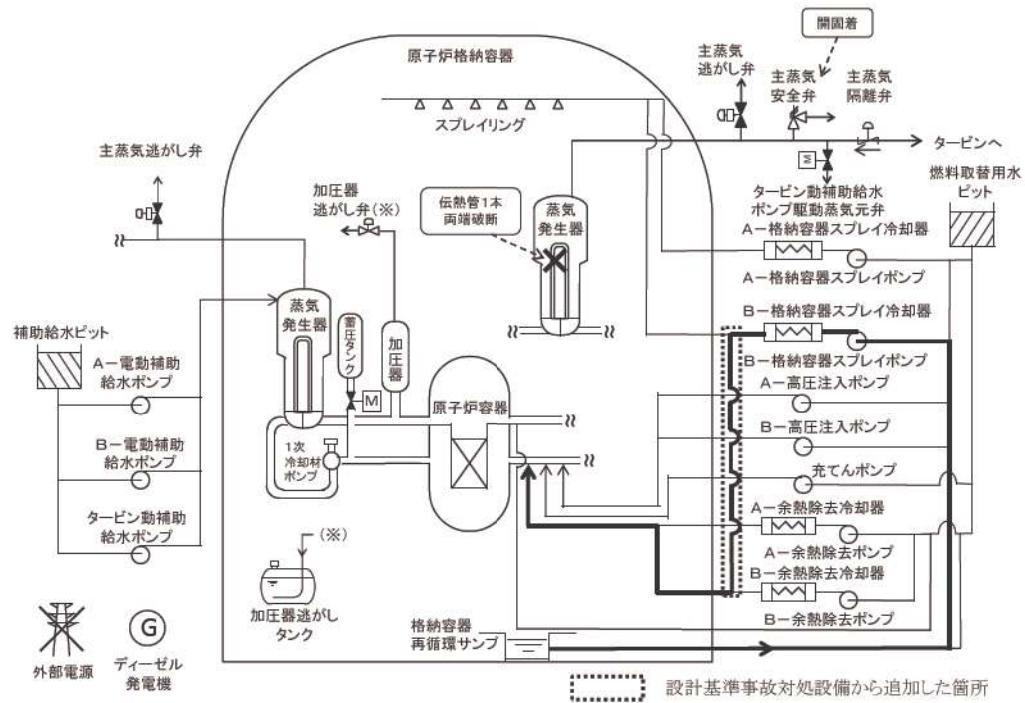


図5 「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」の重大事故等対策の概略系統図（余熱除去運転失敗時）（代替再循環）

安定状態について①

格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）時の安定状態については以下のとおり。

原子炉安定停止状態：事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定停止状態が確立されたものとする。

原子炉格納容器安定状態：炉心冠水後に、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた原子炉格納容器除熱機能により、原子炉格納容器圧力及び温度が安定又は低下傾向に転じ、また、原子炉格納容器除熱のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。

【安定状態の確立について】

原子炉安定停止状態の確立について

事象発生の約64分後に、1次冷却材圧力が2.7MPa[gage]及び1次冷却材温度が177°C未満となり、蒸気発生器による冷却から余熱除去系による炉心冷却に切替える。余熱除去系による炉心冷却について、定検時の実績より、余熱除去系ウォーミングに約2時間、加圧器気相消滅操作に約4時間、及び1次冷却材温度（広域一高温側）が176°Cから93°Cまでの冷却に余熱除去系統両系統を使用して約6.5時間かかる。インターフェイスシステムLOCAでは余熱除去系統入口隔離弁の誤開又は破損が発生した側の余熱除去系統が機能喪失し、余熱除去系統1系統での冷却となるため、1次冷却材温度（広域一高温側）が176°Cから93°Cまでの冷却には定検時の実績の2倍の時間を要するものとし、約13時間かかるものとする。また、その間に余熱除去ポンプ入口弁を異なるフロアから遠隔操作により閉止することで、1次冷却材の漏えいは停止することができる。よって、余熱除去系が使用可能となる時間（事象発生の約64分後）に1次冷却材温度（広域一高温側）を93°C以下とするために要する時間（約19時間：定検実績より算出）を足した事象発生の約20時間後を原子炉安定停止状態とする。その後も余熱除去系による炉心冷却を継続することで安定状態が確立し、また、安定状態を維持できる。

原子炉格納容器安定状態の確立について

原子炉格納容器内の余熱除去ポンプ入口逃がし弁の動作により1次冷却材が加圧器逃がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいする場合、わずかに原子炉格納容器圧力及び温度が上昇する。

そのため、原子炉格納容器雰囲気の状態に応じて格納容器再循環ファンによる原子炉格納容器除熱を行う。原子炉格納容器の圧力が上昇した場合には、原子炉格納容器スプレイ設備により原子炉格納容器除熱を継続的に行うことで、原子炉格納容器安定状態が確立される。

重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。

【安定状態の維持について】

上記の炉心損傷防止対策を継続することにより安定状態を維持できる。

また、原子炉格納容器除熱機能を維持し、除熱を行うことによって、安定状態の維持が可能となる。

蒸気発生器伝熱管破損時における長期炉心冷却について

1. 蒸気発生器伝熱管破損時における炉心冷却手段

蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器隔離に失敗する事故が発生した場合の炉心冷却手段としては、ECCS による炉心注水及び健全側蒸気発生器につながる主蒸気逃がし弁による冷却及び加圧器逃がし弁による 1 次冷却系の減圧を実施することで漏えい量を抑制し、余熱除去系による炉心冷却に切替えることで長期的な炉心冷却を行う。

また、余熱除去系による冷却に失敗した場合は、充てん系によるフィードアンドブリード運転を実施するとともに、再循環運転及び燃料取替用水ピット水源補給操作を行うことで長期的な炉心冷却を行う。

2. 余熱除去系による冷却に失敗した場合の時間余裕について

余熱除去運転に失敗した場合、燃料取替用水ピットを水源とする炉心注水を継続するとともに、充てん系によるフィードアンドブリード操作を継続することから、燃料取替用水ピットが枯渇するまでの時間を評価した結果、以下のとおり、約 9.9 時間の時間余裕がある。

・水源

燃料取替用水ピット：約 1,450m³

(通常水位低警報～水位低警報値までの水量)

・既注水量

ECCS 注入開始から余熱除去系の接続までの注水量：約 174m³

(充てん系による注入：0 分～約 10 分、約 37 分～約 2.0 時間、高圧注入系による注入：約 10 分～約 37 分、低圧注入はなし)

・注水手段

充てんポンプ（2 台運転時の最大流量）：約 160m³/h

・余熱除去系による冷却開始までの時間：約 2.0 時間

・燃料取替用水ピット枯渇時間評価


$$\frac{\text{燃料取替用水ピット水量 (1,450m}^3) - \text{既注水量 (174m}^3)}{\text{充てんポンプ (2 台) による炉心注水流量 (160m}^3/\text{h})} + \text{約 2.0 時間}$$

= 約 9.9 時間

3. まとめ

事象発生後約 9.9 時間までに、1 次系純水タンク、ほう酸タンク等の水源により燃料取替用水ピットへの補給を実施することで長期的に炉心注水が可能である。また、

再循環サンプに十分な水位があれば、再循環運転に移行することでさらに長期的な炉心冷却が可能である。

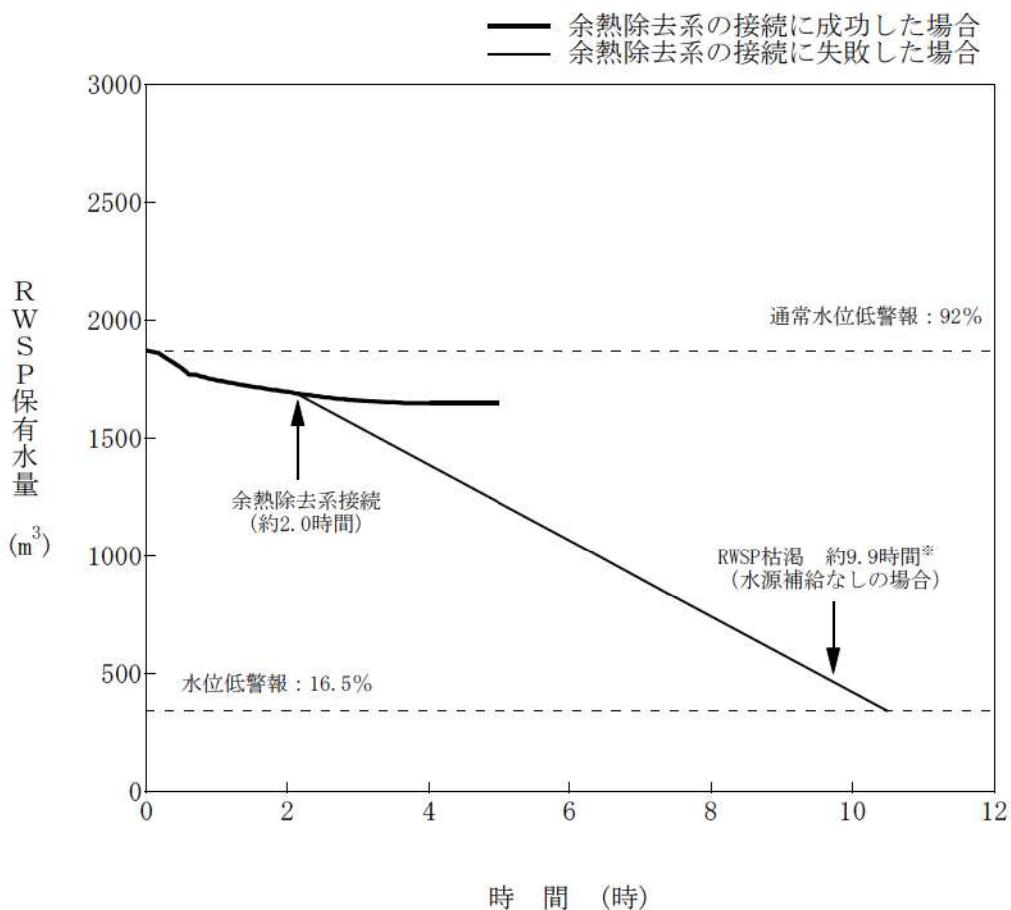

※ 評価において想定した「定常水位以下警報～水位低警報までの水量に余裕を考慮した少なめの水量」分、初期から減少した時点。

図 燃料取替用水ピット保有水量の推移

蒸気発生器伝熱管破損+破損蒸気発生器隔離失敗時の
大気への放射性物質放出量について

1. 蒸気発生器伝熱管破損+破損蒸気発生器隔離失敗時の大気への放射性物質の放出量の推定

設計基準事故と比較した、1次冷却系から2次冷却系への漏えい量及び大気中に放出される蒸気量の比較を表1に示す。

表1 1次冷却系から2次冷却系への漏えい量及び大気放出蒸気量の比較

	1次系から2次系 への漏えい量	大気中に放出 される蒸気量	希ガス放出量 ^{※1}	よう素放出量 ^{※2}
SGTR (DBA)	95 t	35 t	約 3.4×10^{15} Bq	約 3.9×10^{12} Bq(合計) 約 1.9×10^{12} Bq(無機) 約 2.0×10^{12} Bq(有機)
SGTR+ 隔離失敗	171 t (約2倍)	140 t (約4倍)	—	—

※1 ガンマ線エネルギー0.5MeV換算

※2 I-131等価量 - 成人実効線量係数換算

設計基準事故に比べ、1次冷却系から2次冷却系への漏えい量は約2倍、大気放出蒸気量は約4倍となる。

希ガス及び有機よう素の放出量は1次冷却系から2次冷却系への漏えい量に比例し、蒸気に含まれる無機よう素の放出量は1次冷却系から2次冷却系への漏えい量及び大気中に放出される蒸気量に比例する。そのため、ソースタームが同じ場合は、希ガス及び有機よう素の放出量は約2倍、無機よう素の放出量は約8倍(漏えい量2倍×蒸気放出量4倍)となる。

一方、設計基準事故は燃料被覆管欠陥率1%で評価している。現実的な1次冷却材濃度は、表2に示すように燃料被覆管欠陥率0.1%を十分下回っていることから、設計基準事故のソースタームと比較すると10倍以上の余裕がある。これを考慮すれば、蒸気発生器伝熱管破損+破損蒸気発生器隔離失敗時の大気への放射性物質放出量は設計基準事故の評価値と同程度と考えられる。

表2 泊3号炉 通常運転中の1次冷却材中I-131濃度（サイクル毎最大値）実績

運転サイクル	I-131 濃度 (Bq/cc)
第1サイクル	1.2E-1
第2サイクル	1.3E-1

注) 燃料被覆管欠陥率0.1%に相当するI-131濃度は約 3.2×10^3 Bq/cm³

2. 蒸気発生器伝熱管破損+破損蒸気発生器隔離失敗時の中央制御室居住性に係る被ばく評価の推定

大気への放射性物質の放出量の推定に基づき、蒸気発生器伝熱管破損+破損蒸気発生器隔離失敗時の中央制御室居住性に係る被ばく評価の推定した結果は表3のとおりであり、中央制御室の居住性に影響がないことを確認した。

表3 中央制御室の居住性に係る被ばく評価の比較

	SGTR (DBA)	SGTR+隔離失敗
実効線量	約6.0mSv	約2.2mSv

破損SG の違いによる事象収束の違いについて

破損SG の違いにより事象収束に影響を与える可能性がある要因として、破損SG を有するループにおける加圧器の有無及びRHR 入口ラインへの接続の有無が考えられる。

図 1 に 1 次冷却系統及び余熱除去系統の概要図を示す。また、図 2 及び図 3 に 1 次冷却材圧力及び 1 次冷却材高温側温度の推移をそれぞれ示す。

<加圧器による影響>

SGTR+破損SG 隔離失敗の場合、事象初期において加圧器内の高温水が、接続する高温側配管に流入するため、加圧器が接続するループの 1 次冷却材高温側温度はわずかに上昇する。しかしながら、破損SGでは主蒸気安全弁開固着、健全SGでは主蒸気逃がし弁開操作による強制冷却が行われるため、加圧器の有無によらず高温側配管温度のわずかな差は打ち消される。また、図 2 及び図 3 においても、加圧器の有無による有意な差は生じておらず、事象収束への影響は無いと考えられる。

<RHRによる影響>

図 3 に示す通り、いずれのループにおいても有意な差は生じることなく冷却が行われていることが確認できる。これはRHR入口ラインが接続するループでは循環流量が確保され冷却が維持されていること、破損SGが接続するループにおいては、主蒸気安全弁開固着による 2 次冷却系による冷却が継続することで自然循環流量が確保されることから、RHRの接続の有無によらず冷却機能は維持されると考えられる。

以上から、本解析におけるRHR入口ラインへの接続の有無による 1 次冷却材高温側温度の挙動に有意な差はなく、事象収束に有意な影響はないと考えられる。

以上

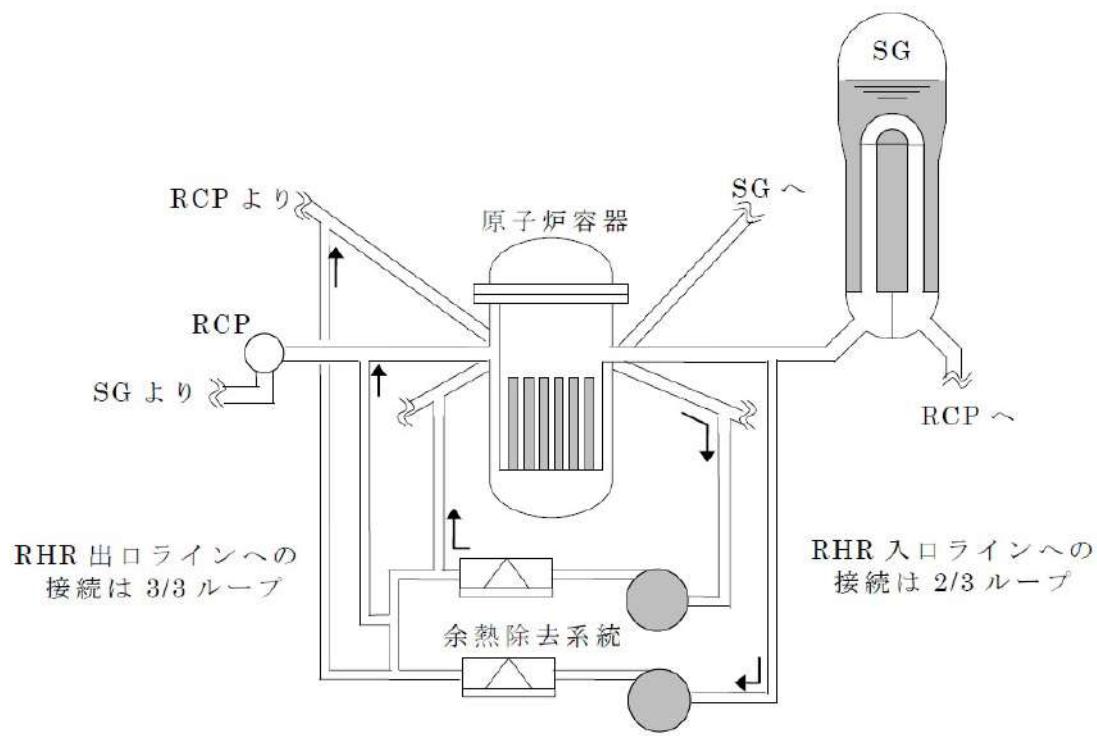


図1 1次冷却系統及び余熱除去系統の概要図

加圧器非設置ループの SG 伝熱管が破損した場合の各ループの 1 次冷却材圧力の推移

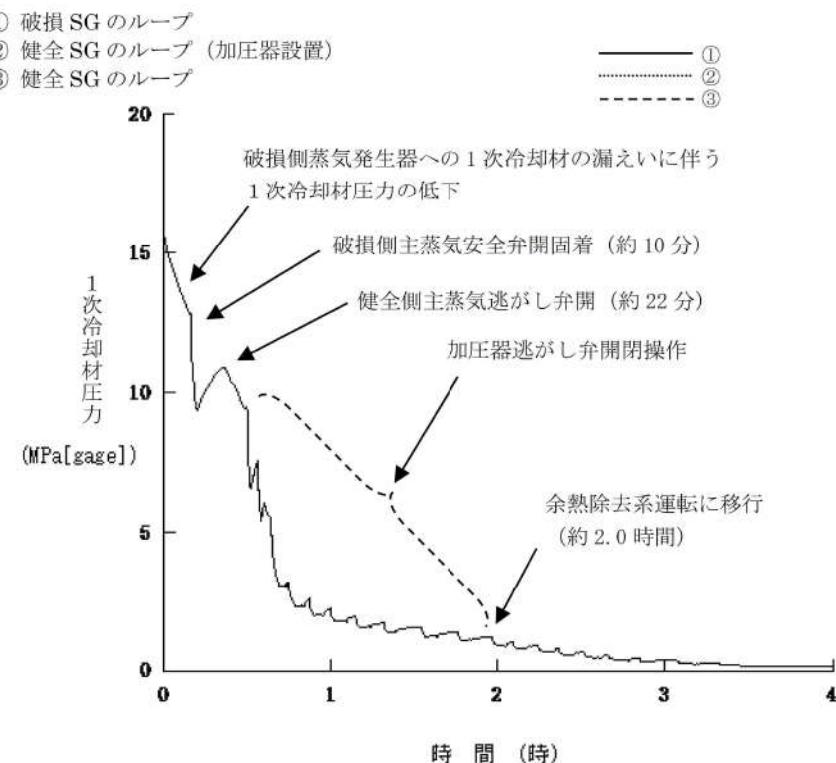


図 2 1 次冷却材圧力の推移

加圧器非設置ループの SG 伝熱管が破損した場合の各ループの 1 次冷却材高温側温度の推移

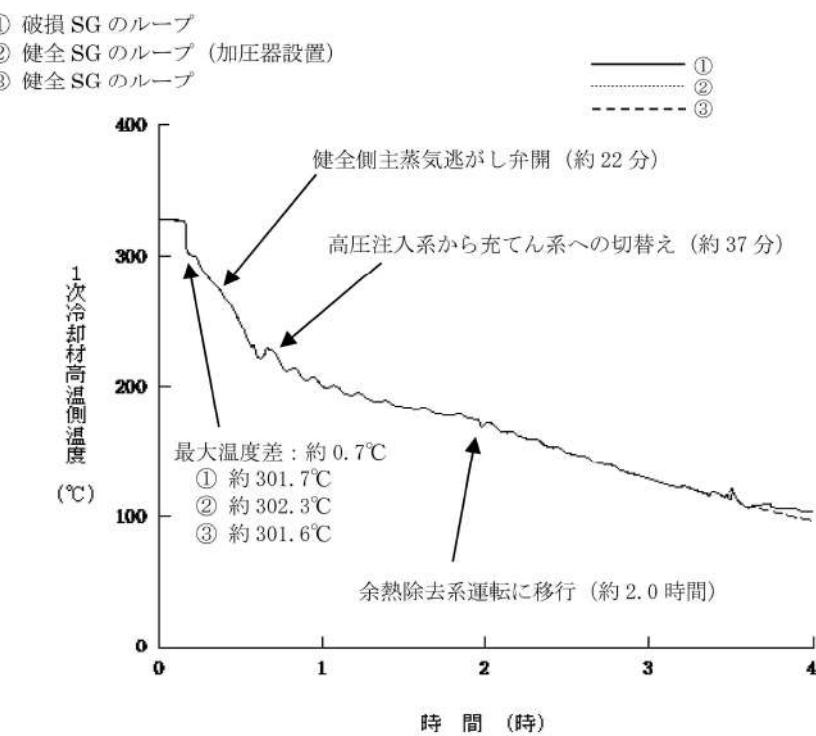


図 3 高温側配管温度の推移

安定状態について②

格納容器バイパス（蒸気発生器伝熱管破損＋破損側蒸気発生器隔離失敗）時の安定状態については以下のとおり。

原子炉安定停止状態：事象発生後、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた炉心冷却により、炉心冠水が維持でき、また、冷却のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定停止状態が確立されたものとする。

原子炉格納容器安定状態：炉心冠水後に、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備を用いた原子炉格納容器除熱機能により、原子炉格納容器圧力及び温度が安定又は低下傾向に転じ、また、原子炉格納容器除熱のための設備がその後も機能維持できると判断され、かつ、必要な要員の不足や資源の枯渇等のあらかじめ想定される事象悪化のおそれがない場合、安定状態が確立されたものとする。

【安定状態の確立について】

原子炉安定停止状態の確立について

【余熱除去系が使用可能な場合】

事象発生約2.0時間後に、1次冷却材圧力2.7MPa[gage]、1次冷却材温度177°Cとなり、蒸気発生器による冷却から余熱除去系に切り替える。余熱除去系に切り替え、減圧を行うことで1次冷却系と2次冷却系を均圧でき、漏えいを停止することができる。

余熱除去系が使用可能となる時間（約2.0時間）に、余熱除去系ウォーミング（約2時間：定検実績より算出）、加圧器気相消滅操作（約4時間：定検実績より算出）及び177°Cから93°Cまでの冷却時間（約6.5時間：定検実績より算出）を足した時間である、事象発生の約14.5時間後を原子炉安定停止状態とした。その後も余熱除去系による炉心冷却を継続することで安定状態が確立し、また、安定状態を維持できる。

【余熱除去系が使用不能の場合】

余熱除去系による冷却ができない場合、加圧器逃がし弁を全基全開とし、燃料取替用水ピットをサクションとする充てん注入による1次冷却系のフィードアンドブリード運転に移行する。

この場合、2台の充てんポンプにより約160m³/hで注水し、加圧器逃がし弁から原子炉格納容器内にブリードすることで、格納容器再循環サンプに十分なほう酸水を貯留し、その後、代替再循環運転による冷却を行う。

格納容器再循環サンプ水位が代替再循環可能水位（76%）に到達する時間は、2台の充てんポンプにより約160m³/hで注水し、1次冷却系から2次冷却系へ約30m³/hで漏えいが継続すると仮定して算出した場合、事象発生約14.5時間後に到達する。この時間に、代替再循環運転への切替えに要する時間（30分）と、代替再循環運転により177°Cから93°Cまでの冷却にかかる約17.9時間*を足した時間（約32.9時間）を原子炉安定停止状態とした。その後も代替再循環運転を継続することで安定状態が確立し、また、安定状態を維持できる。

*余熱除去系の冷却能力から代替再循環時の冷却率を推定して算出

代替再循環運転による長期停止状態の維持について

添付資料7.1.8.8より、燃料取替用水ピットを水源とした充てんポンプによる1次冷却系のフィードアンドブリード運転は、事象発生から約9.9時間可能である。さらに、この時間内に1次系純水タンクやほう酸タンク等を水源として、燃料取替用水ピットへ補給を実施することで長期的に炉心への注水が可能である。その後、格納容器再循環サンプに十分水位があることを確認すれば、格納容器再循環サンプを水源とする格納容器スプレイポンプによる代替再循環による炉心冷却に切替えることで、長期にわたる炉心の冷却が可能である。

原子炉格納容器安定状態の確立について

加圧器逃がし弁の開閉操作により1次冷却材が加圧器逃がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいする場合、わずかに原子炉格納容器圧力及び温度が上昇する。

そのため、原子炉格納容器雰囲気の状態に応じて格納容器再循環ファンによる原子炉格納容器除熱を行う。原子炉格納容器の圧力が上昇した場合には、原子炉格納容器スプレイ設備により原子炉格納容器除熱を継続的に行うことで、原子炉格納容器安定状態が確立される。

重大事故等対策時に必要な要員は確保可能であり、また、必要な水源、燃料及び電源を供給可能である。

【安定状態の維持について】

上記の炉心損傷防止対策を継続することにより安定状態を維持できる。

また、原子炉格納容器除熱機能を維持し、除熱を行うことによって、安定状態の維持が可能となる。

「蒸気発生器伝熱管破損+破損蒸気発生器隔離失敗」における格納容器スプレイの作動について

蒸気発生器伝熱管破損時に破損蒸気発生器の隔離に失敗した場合は、余熱除去系を接続して1次冷却系の冷却を実施し、1次冷却系及び2次冷却系を均圧状態に移行させるが、余熱除去系の接続に失敗した場合、充てんポンプを使用した充てん系によるフィードアンドブリード操作を実施し、その後代替再循環（格納容器再循環サンプ水位76%：事象発生後約14.5時間後に到達）にて冷却を継続することとしている。

充てんポンプを使用した充てん系によるフィードアンドブリード実施の際は、原子炉格納容器内に1次冷却材が加圧器逃がし弁から流出することとなるが、代替再循環までに格納容器スプレイは作動しないことを以下のとおり確認している。

○原子炉格納容器内圧評価

格納容器再循環サンプ水位が76%に到達する時間である約14.5時間までの原子炉格納容器内への放出エネルギー量と原子炉格納容器スプレイ作動設定値(0.127MPa[gage])の圧力到達時に相当する放出エネルギー量を比較した結果、フィードアンドブリードによる原子炉格納容器内への放出エネルギー量は原子炉格納容器スプレイ作動設定値の圧力到達時に相当する放出エネルギー量を下回っているため、格納容器スプレイは作動することはないと考えられる。

	格納容器再循環サンプ 76%到達時 (約14.5時間)	原子炉格納容器スプレイ 作動設定値 (0.127MPa[gage])
放出エネルギー量	約 1.1×10^9 kJ	約 1.7×10^9 kJ

(参考) 格納容器再循環サンプ水位の再循環運転切替可能水位到達時間評価

再循環運転に移行可能となる必要水量に到達するまでの時間を評価した。

- ・必要水量 格納容器再循環サンプ水位（広域）76%：約1,620m³
- ・流 出 量 1次冷却系から2次冷却系へ漏えい（格納容器バイパス）する水量
：約30m³/h
- ・注 水 量 充てんポンプ：約160m³/h（充てん系2台運転時の最大流量）

格納容器再循環サンプ水位76%までの到達時間

$$\begin{aligned} &= \text{余熱除去運転成立時間} + (\text{格納容器再循環サンプ水位76\%の必要水量} / (\text{注水量} - \text{流出量})) \\ &= \text{約2.0時間} + (\text{約}1,620\text{m}^3 / (\text{約}160\text{m}^3/\text{h} - \text{約}30\text{m}^3/\text{h})) \\ &= \text{約}14.5\text{時間} \end{aligned}$$

以上のことから、格納容器再循環サンプの水位は、約14.5時間後に再循環運転への切替が可能な水位となり、再循環運転に移行することでさらに長期間の炉心冷却が可能である。

解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価について
(格納容器バイパス)

重要事故シーケンス「インターフェイスシステムLOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」の解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価を表1から表3に示す。

表 1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響
(インターフェイスシステムLOCA 1/2)

分類	重要現象	解析モデル	不確かさ	評価項目となるパラメータに与える影響
炉心	崩壊熱	崩壊熱モデル	入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間に与える影響。
	燃料棒表面熱伝達	燃料棒表面熱伝達モデル	0 %～-40%	解析コードにおいては、燃料棒表面熱伝達は最大で40%程度小さく評価する可能性があるが、実際の燃料棒表面での熱伝達は大きくなり燃料被覆管温度は低くなることから、燃料被覆管温度を起点としている運転員等操作時間に与える影響はない。
	沸騰・ポイド率変化	ポイドモデル 流動様式	炉心水位 : 0m～-0.3m コードでは、炉心水位低下を数百秒早く評価する可能性あり	解析コードにおいては、炉心水位を最大で0.3m低く評価することを示している運転員等操作時間に与える影響はない。
	気液分離(水位変化)・対向流	壁面熱伝達モデル 運動量保存則	約20%過大評価	解析コードにおいては、自然循環流量を約20%過大に評価する可能性があるが、自然循環の発生は流量の大小に係らず炉心で発生した崩壊熱を蒸気発生器で除熱できることを示していることから、運転員等操作時間に与える影響はない。
1次冷却系	冷却材流量変化(自然循環時) 圧力損失	冷却材放出(臨界流・差圧流)	サブクール臨界流 ： ±10% 二相臨界流 ： -10%～+50%	1次冷却系における冷却材放出の不確かさとして、解析コードの臨界流モデルの試験解析では、主配管内つながる枝管の下流側にある流量計及び摩擦圧損が模擬され、枝管の形状正相及び逆相で評価される。また、二相臨界流での流量は、実験データより多く予測される。よって、実際の漏えい率は小さくなり、1次冷却材圧力の減圧が遅くなるため、1次冷却材圧力の低下が抑制される。一方、1次冷却材圧力を起點として操作開始時に冷却材流量が増加するが、操作手順を起點としている加圧器操作及び圧力(サブクール条件)を起點として操作開始時に冷却材流量が減少する。よって、実際の漏えい率は小さくなり、1次冷却材圧力の減圧が抑制されることで、評価項目となるパラメータに与える影響は大きくなる。
	沸騰・凝縮・ポイド率変化	2流体モデル 壁面熱伝達モデル	1次冷却材圧力 ； 0～+0.5MPa	解析コードにおいては、2次冷却系強制冷却操作による減圧時に1次冷却材圧力が高めに評価される可能性があることから、1次冷却材圧力が早くなることにより、最も過大評価となる場合で0.5MPa高めに評価される可能性がある。よって、実際の蒸気発生器の伝熱・凝縮量は非常に多くなるため、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起點としている加圧器逃がし弁の開閉操作及び圧力(サブクール条件)を起點として操作開始時に与える影響はない。
	ECCS強制注入(充てん系含む)	ボンブ特性モデル	入力値に含まれる	解析コードにおいては、リフラックス凝縮時の蒸気発生器での伝熱が実際よりも小さくなることにより、最も過大評価となる場合で1次冷却材圧力で0.5MPa高めに評価される可能性がある。よって、実際の1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起點としている加圧器逃がし弁の開閉操作及び圧力(サブクール条件)を起點として操作開始時に与える影響はない。
	ECCS蓄圧タンク注入	蓄圧タンクの非線形性ガス	入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間に与える影響にて確認。

添 7.1.8.13-2

表1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響
(インターフェイスシステムLOCA 2/2)

分類	重要現象	解析モデル	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
加圧器	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	臨界流モデル	1次冷却材温度： $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 1次冷却材圧力： $\pm 0.2\text{MPa}$	インターフェイスシステムLOCAでは、加圧器逃がし弁からの放出は蒸気単相であり、不確かさは小さく、適切に模擬できている。よって、評価項目となるパラメータに与える影響はない。
蒸気発生器	1次側・2次側の 熱伝達	壁面熱伝達 モデル	・減圧時 1次冷却材圧力 : $0 \sim +0.5\text{MPa}$ ・加圧時 1次冷却材温度 : $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 1次冷却材圧力 : $\pm 0.2\text{MPa}$	解析コードにおいては、2次冷却系強制冷却操作による減圧時に1次冷却材圧力が大きい領域では1次冷却材圧力を最大で0.5MPa高めに評価する可能性があることから、実際の1次側・2次側の熱伝達は大きくなり、1次冷却系の減温、減圧が早くなる。よって、1次冷却材温度0.5MPa高めに評価する可能性があることから、実際の1次側・2次側の熱伝達は大きくなり、1次冷却系の減温、減圧が早くなるが、が早くなるとともに、漏えい量が少くなることとなるが、系保有水量の減少が抑制され、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	臨界流モデル	入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。
	2次側給水 (主給水・補助給水)	ボンプ特性モデル	入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。

表1 解析コードにおける重要現象の不確かさが運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔壁に失敗する事故)

分類	重要現象	解析モデル	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
炉心	崩壊熱	崩壊熱モデル	不確かさ 入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。
	燃料棒表面熱伝達	燃料棒表面 熱伝達モデル	0%～-40%	解析コードにおいては、燃料棒表面熱伝達は最大で40%程度小さく評価する可能性があることから、実際の燃料棒表面での熱伝達は大きくなり燃焼度は低くなることから、評価項目となるパラメータに対する影響はない。
	沸騰・ポイド率変化 気液分離(水位変化)・対向流	ポイドモデル 流动様式	炉心水位：0m～-0.3m コードでは、炉心水位を最大で0.3m低く評価する可能性があるが、炉心水位を起点としている運転員等操作時間に与える影響はない。	解析コードにおいては、炉心水位を最大で0.3m低く評価する可能性があるが、実際の炉心水位は高くなることから、1次冷却系保有水量の減少が抑制されることで、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
	冷却材流量変化 (自然循環時) 圧力損失	壁面熱伝達モデル 運動量保存則	約20%過大評価	解析コードにおいては、自然循環流量を約20%過大に評価する可能性があるが、自然循環の発生は流量の大小に係らず炉心で発生した前段熱を蒸気発生器で除熱できていることを示しており、運転員等操作時間に与える影響はない。
1次冷却系	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	サブクール臨界流 ；±10% 二相臨界流 ；-10%～+50%	蒸気発生器伝熱管破損のようない次冷却系への冷却材の放出について、実機における事故時解析により加圧器圧力の推移、破損側蒸気発生器水位の上昇挙動及び1次冷却材圧力挙動は解析コードと実機データでよく一致しており、破断流量は適切に評価されている。よって、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析コードにおいては、自然循環流量を約20%過大に評価する可能性があるが、自然循環の発生は流量の大小に係らず炉心で発生した前段熱を蒸気発生器で除熱できていることを示しており、評価項目となるパラメータに与える影響はない。
	ECCS強制注入 (充てん系含む)	ボンブ特性モデル	入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。
加圧器	冷却材放出 (臨界流・差圧流)	臨界流モデル	1次冷却材温度：±2°C 1次冷却材圧力：±0.2MPa	蒸気発生器伝熱管破損では、加圧器逃がし弁からの放出は蒸気單相であり、不確かさは小さく、適切に模擬できている。よって、運転員等操作時間に与える影響はない。
蒸気発生器	1次側・2次側の 熱伝達	壁面熱伝達 モデル	・減圧時 1次冷却材圧力 ；0～+0.5MPa ・加圧時 1次冷却材溫度 ；±2°C 1次冷却材圧力 ；±0.2MPa	解析コードにおいては、2次冷却系強制冷却操作による減圧時に1次冷却材圧力が高い領域では1次冷却材圧力を最大で0.5MPaに評価する可能性があることから、実際の熱伝達は大きくなり、1次冷却材圧力が早くなることから、実際の1次側の熱伝達は大きくなり、1次冷却系の減温、減圧が早くなるとともに、蓄えい量が少くなることで1次冷却系保有水量の減少が抑制され、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
冷却材放出 (臨界流・差圧流)	蒸気発生器 (主給水・補助給水)	臨界流モデル	入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。
(2次側給水)	ボンブ特性モデル	入力値に含まれる	解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響にて確認。	

添 7.1.8.13-4

表 2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響
(インターフェイスシステムLOCA 1 / 4)

項目	解析条件(初期条件)の不確かしさ		条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	最確条件				
炉心熱出力 (初期)	100% (2, 6524Wt) 100% (2, 6524Wt) × 1.02	100% (2, 6524Wt)	解析条件で設定している炉心熱出力より小さくなれるため、崩壊熱及び炉心保有熱が小さくなり、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点としている加圧器逃がし弁の開閉操作等及び非常用炉心冷却設備作動信号の発信を起点とした非常に2次冷却材強制冷却装置(操作手順)を起点として操作開始する余裕が、操作手順(サブクール条件)を起点として操作開始する余裕が小さくなる。	解析条件で設定している炉心熱出力より小さくなれるため、崩壊熱及び炉心保有熱が小さくなり、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点としている加圧器逃がし弁の開閉操作等及び非常用炉心冷却設備作動信号の発信を起点とした非常に2次冷却材強制冷却装置(操作手順)を起点として操作開始する余裕が、操作手順(サブクール条件)を起点として操作開始する余裕が小さくなる。	解析条件で設定している初期の1次冷却材圧力より低くなるため、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなる。よって、非常に炉心冷却設備作動信号を起点としている2次冷却材強制冷却装置(操作手順)による操作開始が早くなるが、操作手順(非常用炉心冷却設備作動信号)を起点として操作開始する余裕は変わらないことから、運転員等操作時間に与えられる影響はない。
1次冷却材圧力 (初期)	15.41+0.21MPa [gage] 15.41+0.21MPa [gage]	15.41MPa [gage]	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。1次冷却材圧力が高いと1次冷却材系統の減温、減圧が遅くなり、非常用炉心冷却設備注水のタイミングが遅くなること、比較的低温の冷却水が注水されるること、タイミングも遅くなることから厳しい設定。	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。1次冷却材圧力が高いと1次冷却材系統の減温、減圧が遅くなり、非常用炉心冷却設備注水のタイミングが遅くなること、比較的低温の冷却水が注水されるタイミングも遅くなることから厳しい設定。	解析条件で設定している初期の1次冷却材圧力より低くなるため、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなる。よって、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなり、1次冷却材系保有水量の減少が抑制される。よって、1次冷却材系保有水量の減少が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
初期条件	1次冷却材平均温度 (初期)	306.6+2.2°C 306.6+2.2°C	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。1次冷却材平均温度が高くない冷却水によ常用用炉心冷却設備注水のタイミングが遅くなることに伴い、比較的低温の冷却水が注水されるタイミングも遅くなることから厳しい設定。	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。1次冷却材平均温度が高くない冷却水によ常用用炉心冷却設備注水のタイミングが遅くなること、比較的低温の冷却水が注水されるタイミングも遅くなることから厳しい設定。	解析条件で設定している初期の1次冷却材温度より低くなるため、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなる。よって、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなり、1次冷却材系保有水量の減少が抑制される。よって、1次冷却材系保有水量の減少が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
炉心崩壊熱	FP : 日本原子力学会推奨値 アクリチニド : ORIGEN2 (アクリル未則を仮定)	装荷炉心毎	17×17型燃料集合体を装荷した3ループアクリル未則炉心の保守的な値を包絡するサイクル未則の発生率の蓄積が多くの場合、燃焼度が高くなるため長時間の崩壊熱は大きくなる。このため、燃焼度が高くなる炉心崩壊熱時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩壊熱はワラン・フルトニウム混合酸化物燃料の装荷を考慮。	17×17型燃料集合体を装荷した3ループアクリル未則炉心の保守的な値を包絡するサイクル未則の発生率の蓄積が多くの場合、燃焼度が高くなるため長時間の崩壊熱は大きくなる。このため、燃焼度が高くなる炉心崩壊熱時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩壊熱はワラン・フルトニウム混合酸化物燃料の装荷を考慮。	解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さくなれるため、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなる。よって、非常に炉心冷却設備作動信号の発信を起点としている2次冷却材強制冷却操作、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点としている加圧器逃がし弁の開閉操作等の開始が早くなるが、操作手順(サブクール条件)を起点として操作開始する余裕は小さくなる。
蒸気発生器 2次側保有水量 (初期)	50t (1基当たり)	50t (1基当たり)	設計値として設定。	解析条件と同様であることから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件と同様であることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響
(インターフェイスシステムLOCA 2/4)

項目	解析条件(事故条件)の不確かさ 最確条件	条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	余熱除去系統入口隔壁弁の誤開又は破損による余熱除去系統の圧力上昇により、余熱除去系統からの漏えいが発生するものとして設定。	解析条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はない、評価項目となるパラメータに与える影響はない。		
起因事象	破断箇所	破断口径	解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断箇所から漏えい量が少くなること、炉心冷却系強制冷却操作の開始が遅くなるが、操作手順(非常用炉心冷却設備作動信号の発信を起点として操作開始)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。一方、1次冷却系炉心冷却系強制冷却操作の開始が遅くなることで1次冷却材の飽和水温の減少が抑制される余裕は大きくなる。	解析条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はない、評価項目となるパラメータに与える影響はない。
	原子炉格納容器外の余熱除去冷却器出口逃がし弁	約2.5cm(1インチ)	解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断箇所から漏えい量が少くなり、非常に炉心冷却系強制冷却操作の開始が遅くなるが、操作手順(非常用炉心冷却設備作動信号の発信を起点として操作開始)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。一方、1次冷却系炉心冷却系強制冷却操作の開始が遅くなることで1次冷却材の飽和水温の減少が抑制される余裕は大きくなる。	解析条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はない、評価項目となるパラメータに与える影響はない。
	原子炉格納容器内の余熱除去ポンプ入口逃がし弁	約7.6cm(3インチ)	解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断箇所から漏えい量が少くなり、非常に炉心冷却系強制冷却操作の開始が遅くなるが、操作手順(非常用炉心冷却設備作動信号の発信を起点として操作開始)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はない、評価項目となるパラメータに与える影響はない。
事故条件	原子炉格納容器外の余熱除去冷却器等	約2.9cm(1.15インチ)	解析条件で設定している破断口径より小さくなるため、破断箇所から漏えい量が少くなり、非常に炉心冷却系強制冷却操作の開始が遅くなるが、操作手順(非常用炉心冷却設備作動信号の発信を起点として操作開始)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はない、評価項目となるパラメータに与える影響はない。
	安全機能の喪失に対する仮定	余熱除去系入口隔壁弁の誤開又は破損が発生した側の余熱除去機能喪失	解析条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はない、評価項目となるパラメータに与える影響はない。	常用系機器の機能が喪失せず、工学的安全施設の作動遅れがないことから、炉心の冷却が促進され、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなる。常用系機器の機能が喪失せず、工学的安全施設の作動遅れがないことから、早期から炉心へ注水される。よって、1次冷却系保有水量の減少が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。
	外部電源	外部電源あり	外部電源なし	常用系機器の機能が喪失せず、工学的安全施設の作動遅れがないことから、炉心の冷却が促進され、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなる。常用系機器の機能が喪失せず、工学的安全施設の作動遅れがないことから、早期から炉心へ注水される。よって、1次冷却系保有水量の減少が抑制されるため、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響
(インターフェイスシステムLOCA 3/4)

項目	解析条件(後器条件)の不確かさ		運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	解析条件	最確条件		
原子炉トリップ信号	原子炉圧力低 (12.73MPa [gage]) (応答時間2.0秒)	原子炉圧力低 (12.87MPa [gage]) (応答時間2.0秒以下)	解析条件で設定している原子炉トリップ時間より早くなるため、1次冷却材温度及び圧力(原子炉条件)を起点としているトリップ限界値を設定。検出遅れや信号遅延等を考慮した運めの値として、応答時間を設定。	解析条件で設定している原子炉トリップ時間より早くなるため、1次冷却材温度及び圧力(原子炉条件)を起点としているトリップ限界値を設定。検出遅れや信号遅延等を考慮した運めの値として、1次冷却材温度及び圧力(原子炉条件)を起点としているトリップ限界値を設定。検出遅れや信号遅延等を考慮した運めの値として、応答時間を設定。
非常用炉心冷却設備作動信号	原子炉圧力異常低 (11.36MPa [gage]) (応答時間2.0秒)	原子炉圧力異常低 (11.48MPa [gage]) (応答時間2.0秒以下)	非常用炉心冷却設備作動設定値に計装誤差を考慮した低めの値として、解説に用いる非常用炉心冷却設備作動限界値を設定。検出遅れや信号遅延等を考慮した運めの値として、応答時間を設定。	非常用炉心冷却設備作動設定値に計装誤差を考慮した低めの値として、解説に用いる非常用炉心冷却設備作動設定値と操作手順等を考慮して操作時間より早くなるため、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点としている加圧容器逃がし弁開閉操作等と2次冷却材系強制冷却操作の開始が早くなるが、操作手順(非常用炉心冷却設備作動信号の発信及び1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として操作開始)に変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。
高圧注入特性	定格注入特性		高压注入ポンプ2台を使用するものとして、設計前に想定される量を増加させる観点から、設計前に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性を設定。	高压注入ポンプ2台を使用するものとして、設計前に想定される量を増加させる観点から、設計前に注入配管の流路抵抗等を考慮した最大注入特性を設定。
機器条件	非常用炉心冷却設備作動限界値到達から60秒後に注水開始		補助給水ポンプの定速達成時間は、信号遅れと注水開始	補助給水ポンプの定速達成時間は、信号遅れと注水開始
補助給水ポンプ	$150m^3/h$ (蒸気発生器3基合計)	$150m^3/h$ (蒸気発生器3基合計)	電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水ポンプ1台の補助給水全台運転時(ポンプ容量は設計値(ミニフロー流量除く))を想定)に3基の蒸気発生器へ注水される場合の注水流量から設定。	電動補助給水ポンプ2台及びタービン動補助給水ポンプ1台の補助給水全台運転時(ポンプ容量は設計値(ミニフロー流量除く))を想定)に3基の蒸気発生器へ注水される場合の注水流量から設定。
蓄圧タンク保持圧力	4.04MPa [gage] (最低保持圧力)	約4.4MPa [gage] (通常運転時管理値中央)	炉心への注水のタイミングを遅くする最低圧力として設定。	炉心への注水のタイミングを遅くする最低圧力として設定。
蓄圧タンク保有水量	29.0m ³ (1基当たり) (通常保有水量)	約30.0m ³ (1基当たり) (通常保有水量)	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保有水量より多くなるため、蓄圧タンク気相部の初期間体積が小さくなることから、1次冷却材系への注水量の減少が抑制され、蓄圧タンクへの注水の観点から確認した結果、蓄圧タンクによる炉心冷却設備作動信号より前に非常用炉心冷却設備により1次冷却材系保有水量は回復していことがあることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。	解析条件で設定している蓄圧タンクの初期保有水量より多くなるため、蓄圧タンク気相部の初期間体積が小さくなることから、1次冷却材系への注水量の減少が抑制され、蓄圧タンクによる炉心冷却設備作動信号より前に非常用炉心冷却設備により1次冷却材系保有水量は回復していことがあることから、評価項目となるパラメータに与える影響はない。

添 7.1.8.13-7

(添付資料7.1.8.3)

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響
(インターフェイスシステムLOCA 4/4)

項目	解析条件(機器条件)の不確かさ		条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	解析条件	最確条件			
機器条件	主蒸気逃がし弁容量 定格主蒸気流量の10% (1箇当たり) (定格運転時)	定格主蒸気流量の約10% (1箇当たり) (定格運転時) (設計値)	定格運転時において、設計値として各ループに設置している主蒸気逃がし弁1個の当たり定格主蒸気流量(ループ当たり)の10%を処理できる流量として設定。	解析条件と設計値が同様であることから、事象進展に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件と設計値が同様であることから、事象進展に影響はない、評価項目となるパラメータに与える影響はない。
	余熱除去系逃がし弁 吹止まり圧力	余熱除去冷却器出口逃がし弁 余熱除去ボンブ入口逃がし弁 の設計値	余熱除去冷却器出口逃がし弁 余熱除去ボンブ入口逃がし弁 の設計値	余熱除去系逃がし弁は設計値にて閉止するものとして設定。 余熱除去ボンブ入口逃がし弁の設計値	解析条件と設計値が同様であることから、事象進展に影響はない、運転員等操作時間に与える影響はない。

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔壁に失敗する事故 1/2)

項目	解析条件(初期条件)		条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	解析条件	最確条件			
炉心熱出力 (初期)	100% (2,652MWt) × 1.02	100% (2,652MWt)	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 炉心熱出力が大きいと崩壊熱が大きくなり、1次冷却材の蒸発量及び燃料被覆管温度評価の観点から厳しい設定。	解析条件で設定している炉心熱出力より小さくなるため、崩壊熱を起點としている加圧器逃がし弁開閉操作等の操作手順(1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起點として操作開始)に変わり、崩壊熱及び炉心保有熱が小さくなる。一方、崩壊熱が小さくなることで、1次冷却材温度差(ΔT)が小さくなるため、原子炉トリップ信号の発信を起點としている2次冷却系強制冷却操作の開始が遅くなるが、操作手順(原子炉トリップ信号の発信を起點として操作開始)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している炉心熱出力より小さくなるため、崩壊熱を起點としている加圧器逃がし弁開閉操作等の操作手順(1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起點として操作開始)に変わり、崩壊熱及び炉心保有熱が小さくなる。一方、崩壊熱が小さくなることで、1次冷却材温度差(ΔT)が小さくなるため、原子炉トリップ信号の発信を起點として操作手順(原子炉トリップ信号の発信を起點として操作開始)に変わりはない。
1次冷却材圧力 (初期)	15.41±0.21MPa [gage]	15.41MPa [gage]	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材圧力が高いと2次冷却系強制冷却による1次冷却材の減温、減圧が遅くなり、非常用炉心冷却設備注水のタイミングが遅くなることから厳しい設定。	解析条件で設定している初期の1次冷却材圧力より低くなるため、原子炉トリップ信号の発信を起點として操作手順(原子炉トリップ信号の発信を起點として操作開始)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している初期の1次冷却材圧力より低くなるため、原子炉トリップ信号の発信を起點として操作手順(原子炉トリップ信号の発信を起點として操作開始)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。
1次冷却材 平均温度 (初期)	306.6±2.2°C	306.6°C	評価結果を厳しくするように、定常誤差を考慮した上限値として設定。 1次冷却材平均温度が高いと2次冷却系強制冷却による1次冷却材の減温、減圧が遅くなることから、非常用炉心冷却設備注水のタイミングが遅くなることによい、比較的低温の冷却水が注水されるタイミングも遅くなることから厳しい設定。	解析条件で設定している初期の1次冷却材温度より低くなるため、加圧器逃がし弁開閉操作等の開始が早くなるが、操作手順(1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起點として操作開始)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している初期の1次冷却材温度より低くなるため、加圧器逃がし弁開閉操作等の開始が早くなるが、操作手順(1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起點として操作開始)に変わりはないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。
FP：日本原子力学会推奨 炉心崩壊熱 アクチニド：ORIGEN2 (サイクル末期を仮定)	装荷炉心毎	17×17型燃料集合体を装備した3ループプラントを包絡するサイクル末期炉心の保守的な値を設定。燃焼度が高いため、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)の蓄積が多くなるため、燃焼度が高くなる。このため、燃焼度が高くなるサイクル未期時点を対象に崩壊熱を設定。また、使用する崩壊熱はウラン・アルミニウム混合酸化物燃料の装備を考慮。	解析条件で設定している炉心崩壊熱より小さな値を設定。燃焼度が高いため、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)の蓄積が多くなるため、燃焼度が高くなる。このため、燃焼度が高くなるサイクル未期時点を対象に崩壊熱はウラン・アルミニウム混合酸化物燃料の装備を考慮。		
蒸気発生器 2次側保有水量 (初期)	50t (1基当たり)	50t (1基当たり)	設計値として設定。	解析条件と同様であることから、運転員等操作時間に与える影響はない。	

表2 解析条件を最確条件とした場合の運転員等操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔壁に失敗する事故 2/2)

項目	解析条件(事故条件、機器条件)の不確かさ		条件設定の考え方	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響
	解析条件	最確条件			
起因事象	1基の蒸気発生器の伝熱管1本の両端破断	1基の蒸気発生器の伝熱管1本の両端破断	1基の蒸気発生器の伝熱管1本が隔壁時に両端破断するものとして設定。	解析条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はなく、評価項目となるパラメータに与える影響はない。	解析条件と最確条件が同様であることから、事象進展に影響はなく、評価項目となるパラメータに与える影響はない。
	安全機能の喪失に対する仮定	主蒸気安全弁1弁の開閉着	破損側蒸気発生器隔壁失敗の想定とともに、原点で、破損側蒸気発生器につながる主蒸気安全弁1個が開閉するものとして設定。	常用系機器の機能が喪失せず、工学的安全施設の作動異常が起きた後、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなる。よって、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点としている加圧器逃がし弁開閉操作等の開始が早くなるが、操作手順(1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として操作開始)は変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	常用系機器の機能が喪失せず、工学的安全施設の作動異常が起きた後、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなる。よって、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として操作開始は変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。
事故条件	外部電源	外部電源なし	外部電源あり	外部電源がない場合、常用系機器の機能喪失及び工学的安全施設の作動止れたの観点で炉心冷却上厳しい設定。	解析条件で設定している原子炉トリップ時間より早くなるため、1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなる。よって、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として操作開始は早くなるが、操作手順(1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として操作開始)は変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。
	原子炉トリップ信号	過大温度△T高(トリップ設定値(可変)+11.1%) (応答時間6.0秒)	過大温度△T高(トリップ設定値(可変)) (応答時間6.0秒以下)	トリップ設定値に計装誤差を考慮した低めの値として、解析に用いるトリップ限界値を設定。検出遅れや信号発信遅れ時間等を考慮して、遅めの値として、応答時間を設定。	解析条件で設定している非常用炉心冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として操作開始は早くなるが、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点としている加圧器逃がし弁開閉操作(サブクール条件)を起点として操作開始は早くなるが、操作手順(1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として操作開始)は変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。
機器条件	非常用炉心冷却設備動作信号	原子炉圧力低と加圧器水位一致[12.04MPa[gage]、水位(12.17MPa[gage]、5%水位スパン)] (応答時間2.0秒)	原子炉圧力低と加圧器水位一致[12.04MPa[gage]、水位(12.17MPa[gage]、5%水位スパン)] (応答時間2.0秒)	非常用炉心冷却設備動作時間により早くなるため、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として操作開始は早くなるが、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点としている加圧器逃がし弁開閉操作(サブクール条件)を起点として操作開始は早くなるが、操作手順(1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として操作開始)は変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している非常用炉心冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として操作開始は早くなるが、1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点としている加圧器逃がし弁開閉操作(サブクール条件)を起点として操作開始は早くなるが、操作手順(1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として操作開始)は変わらないことから、運転員等操作時間に与える影響はない。
	高圧注入ポンプ	最大注入特性	定格注入特性	高圧注入ポンプ2台を使用するものとして、漏えい量を増加させた観点から、設計値に注入特性を設定。	解析条件で設定している1次冷却材系への注水流量より少なくなるため、1次冷却材系保有水量の回復が遅くなるが、1次冷却材系保有水量は確保されていることから、運転員等操作時間に与える影響はない。
補助給水ポンプ	非常用炉心冷却設備動作限界値到達から60秒後に注水開始	非常用炉心冷却設備動作限界値到達から39秒後に注水開始	補助給水ポンプの作動時間は、信号遅れとともに、ポンプの定速達成時間に余裕を考慮して設定。	解析条件で設定している補助給水ポンプの作動時間により早くなるため、蒸気発生器水位の回復が早くなるが、操作手順(1次冷却材系保有水量の回復が遅くなるが、1次冷却材系保有水量は確保されていることから、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件で設定している補助給水ポンプの作動時間により早くなるため、蒸気発生器水位の回復が早くなるが、操作手順(1次冷却材系保有水量の回復が遅くなるが、1次冷却材系保有水量は確保されていることから、運転員等操作時間に与える影響はない。
	補助給水ポンプ	150m ³ /h (蒸気発生器3基合計)	150m ³ /h (蒸気発生器3基合計)	電動補助給水泵ポンプ2台及びタービン動補助給水泵ポンプ1台の補助給水ポンプ容積は設計値(ミニフロー流路餘裕)を想定)に3基の蒸気発生器へ注水される場合の注水流量から設定。	解析条件と同様であることから、事象進展に影響はない。
主蒸気逃がし弁容量	定格主蒸気流量の10% (1個当たり) (定格運転時)	定格主蒸気流量の10% (1個当たり) (定格運転時)	定格運転時において、設計値として各ループに設置している主蒸気逃がし弁1個当たり定格主蒸気流量(ループ当たり)の10%を処理できることとして設定。	解析条件と設計値が同様であることから、事象進展に影響はなく、運転員等操作時間に与える影響はない。	解析条件と設計値が同様であることから、事象進展に影響はなく、評価項目となるパラメータに与える影響はない。

表 3 運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕 (インターフェイスシステムLOCA 1/2)

項目	解析条件(操作条件)の不確かさ			操作の不確かさ要因	操作時間余裕	訓練実績等	
	解析上の操作開始時間	条件設定の考え方	操作時間余裕				
連続員等操作時間に与える影響	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となる影響 パラメータに与える影響	操作時間余裕	実態の操作開始時間は好む前後熱の不確かさ等により1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなること、非常用炉心冷却設備作動信号で、常用用炉心冷却設備操作信号の発信が早くなり、これに伴い操作開始が早くなる。このように操作開始が早くなる場合には、1次冷却材からの離えい量が少くならない、運転員等操作時間に与える影響はない。	中央制御室における操作のため、シミュレーターで訓練実績を取得。訓練では、非常用炉心冷却設備操作、余熱除去装置停止操作、余熱除去装置からの離えい量と操作時間余裕として評価項目となる。評価項目となる操作は、解説コード及び解析条件(操作条件を除く)の不確かさによる操作時間とし、2次冷却材系強制冷却開始までの時間とし、1次冷却材系からの離えい量が少くならず、1次冷却材系の最大注水流量が継続するものとして概算した。その結果、操作時間余裕として3時間程度は確保できる。	(添付資料7.1.8.14)	
【認知】 中央制御室にて非常用炉心冷却設備作動信号の発信を確認し、余熱除去系統から漏えいを判断した場合、主蒸気逃がし弁の開閉操作を開始する手順としている。そのため、認知遅れによる操作開始時間に与える影響はない。 【要員配置】 中央制御室内での操作のみであり、連続員は中央制御室に常駐していることから、操作時間に与える影響はない。	【認知】 連続員等操作時間として、事象判断に与える影響はない。 【要員配置】 中央制御室にて非常用炉心冷却設備作動信号の発信を確認し、余熱除去装置からの離えい量が少くならず、1次冷却材系の最大注水流量が継続するものとして概算した。その結果、操作時間余裕として3時間程度は確保できる。	操作時間余裕	操作時間余裕	実態の操作開始時間は好む前後熱の不確かさ等により1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなること、非常用炉心冷却設備作動信号で、常用用炉心冷却設備操作信号の発信が早くなり、これに伴い操作開始が早くなる。このように操作開始が早くなる場合には、1次冷却材からの離えい量が少くならない、運転員等操作時間に与える影響はない。	中央制御室における操作のため、シミュレーターで訓練実績を取得。訓練では、非常用炉心冷却設備操作、余熱除去装置停止操作、余熱除去装置からの離えい量と操作時間余裕として評価項目となる。評価項目となる操作は、解説コード及び解析条件(操作条件を除く)の不確かさによる操作時間とし、2次冷却材系強制冷却開始までの時間とし、1次冷却材系からの離えい量が少くならず、1次冷却材系の最大注水流量が継続するものとして概算した。その結果、操作時間余裕として3時間程度は確保できる。	(添付資料7.1.8.14)	
非常用炉心冷却設備作動信号の発信から25分後	非常用炉心冷却設備作動信号の発信から25分後	操作時間余裕	操作時間余裕	【移動】 中央制御室内での操作のみであり、操作開始時間に与える影響はない。 【操作時間評価】 操作開始時間は、中央制御盤の操作器による簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。 【操作時間評価】 主蒸気逃がし弁の開閉操作は、中央制御盤の操作器による簡易な操作のため、操作開始時間に与える影響はない。 【操作時間評価】 主蒸気逃がし弁の開閉操作は、中央制御盤の操作器による簡易な操作のため、誤操作は起こりにくく、そのため誤操作等により操作時間が長くなる可能性性は低い。	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕

表3 運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響(インターフェイスシステムLOCA 2/2)

項目	解析条件(操作条件)の不確かさ		運転員等操作時間に与える影響	評価項目となるパラメータに与える影響	操作時間余裕	訓練実績	
	解析上の操作開始時間	条件設定の考え方					
運転員等操作時間に与える影響	操作の不確かさ要因	操作開始時間	実態の操作開始時間は解析上の設定どおり1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点とする手順とし、1次冷却材温度・圧力を維持監視することにより十分に認知することができる。そのため、認知遅れによる操作開始時間に与える影響はない。	実態の操作開始時間は解析上の設定どおり1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなることによって、操作開始が早くなる。このように、運転員等操作時間に与える影響はない。	操作時間余裕	訓練実績	
操作開始時間に与える影響	操作開始時間	操作開始時間に与える影響	【認知】 加圧器逃がし弁の開閉操作は1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点とする手順とし、1次冷却材温度・圧力を維持監視することにより十分に認知することができる。そのため、認知遅れによる操作開始時間に与える影響はない。 【要員配置】 中央制御室内での操作のみであり、運転員は中央制御室に常駐していることから、操作開始時間に与える影響はない。 【移動】 中央制御室内での操作のみであり、操作開始時間に与える影響はない。 【操作所要時間】 加圧器逃がし弁の開閉操作は、中央制御盤の操作器による簡単な操作のため、操作開始より操作開始時間は充てんポンプおよび高圧注入ポンプによる操作開始が遅くなると、操作器具回復が遅くなるが、高圧注入系からの注水ポンプによる操作開始が遅くなるが、高圧注入系からの注水ポンプによる操作開始が遅くなる。そのため、誤操作は起りにくく、誤操作は起りにくい。 【操作の確認】 中央制御室内の中央制御盤の操作器による簡単な操作など、誤操作は起りにくく、誤操作は起りにくい。 【操作の確認】 中央制御室の操作点で有利となり、誤操作は起りにくい。 【操作の確認】 中央制御室の操作点で有利となり、誤操作は起りにくい。	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
操作開始時間に与える影響	操作開始時間	操作開始時間	【認知】 加圧器逃がし弁の開閉操作に係る条件が成立後、加圧器逃がし弁の開閉操作として、加圧器逃がし弁の開閉操作に係る条件が成立すれば適宜開閉するよう設定。 【操作所要時間】 加圧器逃がし弁の開閉操作時に、当該操作に対応する運転員に他の並列操作ではなく、操作時間に与える影響はない。 【操作の確認】 中央制御室内の中央制御盤の操作器による簡単な操作など、誤操作は起りにくく、誤操作は起りにくい。 【操作の確認】 中央制御室の操作点で有利となり、誤操作は起りにくい。 【操作の確認】 中央制御室の操作点で有利となり、誤操作は起りにくい。	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
操作開始時間に与える影響	操作開始時間	操作開始時間	【認知】 高压注入から充てん注入への切替操作は1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点とするが、高压注入への切替操作は中央制御室にて2次冷却系強制冷却開始後に開始する手順としており、1次冷却材温度・圧力を維持監視することによる影響はない。 【要員配置】 中央制御室内での操作のみであり、運転員は中央制御室に常駐していることから、操作開始時間に与える影響はない。 【移動】 中央制御室内での操作のみであり、操作開始時間に与える影響はない。 【操作所要時間】 高压注入から充てん注入への切替操作は、中央制御盤の操作器による簡単な操作のため、操作開始して設定して起動する時間に与える影響はない。 【操作の確認】 高压注入から充てん注入への切替操作時に、当該操作に対応する運転員に他の並列操作ではなく、操作時間に与える影響はない。 【操作の確認】 中央制御室内の中央制御盤の操作器による簡単な操作など、誤操作は起りにくく、誤操作は起りにくい。 【操作の確認】 中央制御室の操作点で有利となり、誤操作は起りにくい。	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕
操作開始時間に与える影響	操作開始時間	操作開始時間	【認知】 高压注入から充てん注入への切替操作は1次冷却材温度及び圧力(サブクール条件)を起点として、蓄圧タンク隔離間に2分、高压注入ポンプの停止に1分、充てんポンプの停止に1分を想定して設定。 【要員配置】 非常用炉心冷却設備停止条件成立から4分後 高压注入から充てん注入への切替操作	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕	操作時間余裕

表3 運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕
(蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔壁に失敗する事故 1/2)

項目	解析条件 (操作条件) の不確かさ		操作開始時間	操作の不確かさ要因	運転員等操作時間に与える影響	評価項目となる パラメータに与える影響	操作時間余裕	訓練実績等
	解析上の操作開始時間	条件設定の考え方						
① 破損側蒸気発生器への補助給水停止	【認知】中央制御室内で原子炉トリップ信号の登信を確認し、蒸気発生器の漏えいを判断した場合、破損側蒸気発生器の隔壁操作を開始する手順としている。そのため、認知遅れによる操作開始時間に与える影響はない。 【要員配置】運転員等操作時間において、運転員は中央制御室内に常駐していることから、操作開始時間に与える影響はない。	解析上の設定とほぼ同等であることを考慮して、操作時間に与える影響はない。	実施の操作開始時間の不確かさにより1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなることで、原子炉トリップ信号の登信が早くなり、これに伴い操作開始が早くなる。このようによると操作開始が早くなる場合には、1次冷却材系から保有する余裕としては、水層となる燃料の漏えい量が少なくなったり、1次冷却材系への補助操作開始が早くなる。このようによると操作開始が早くなる場合には、1次冷却材系への補助操作開始が早くなる。このようによると操作開始が早くなる場合には、1次冷却材系への補助操作開始が早くなる。このようによると操作開始が早くなる。	実施の操作開始時間は1次冷却材温度及び圧力の低下が早くなることで、原子炉トリップ信号の登信が早くなり、これに伴い操作開始が早くなる。このようによると操作開始が早くなる場合には、1次冷却材系への補助操作開始が早くなる。このようによると操作開始が早くなる。	操作時間に与える影響はない。	操作時間に与える影響はない。	操作時間に与える影響はない。	訓練実績等
② 破損側蒸気発生器につながるターピン・ボンブ・ポンプ・駆動蒸気元弁閉操作・主蒸気弁閉操作	【認知】中央制御室内での操作のみであり、操作開始時間に与える影響はない。 【操作時間】①及び②の操作を終了するまでの操作時間に与える影響はない。 【要員配置】運転員等操作時間において、操作開始時間による簡易な操作のため、操作を終了するまでの操作時間に与える影響はない。 【他の並列操作有無】操作開始時間に、当該操作に対する運転員に他の並列操作はなく、操作開始時間に与える影響はない。 【操作の確実さ】中央制御室内の中央制御盤の操作装置による簡易な操作なため、誤操作は起こりにくく、そのため誤操作等により操作時間が長くなる可能性は低い。	操作時間に与える影響はない。	操作時間に与える影響はない。	操作時間に与える影響はない。	操作時間に与える影響はない。	操作時間に与える影響はない。	操作時間に与える影響はない。	訓練実績等
操作条件								

3 運転員等操作時間に与える影響、評価項目となるパラメータに与える影響及び操作時間余裕（蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故 2／2）

クールダウンアンドリサーキュレーション操作の時間余裕について

1. はじめに

事故シケンスグループ「格納容器バイパス」時においては、ECCS 等により 1 次冷却系への注水を確保しつつ、主蒸気逃がし弁を用いた蒸気発生器による除熱及び加圧器逃がし弁による 1 次冷却系の減圧を実施することで漏えい量を抑制し、余熱除去系による炉心冷却を行う。本資料は、クールダウンアンドリサーキュレーション操作を実施するにあたっての各操作の時間余裕を確認した。

2. 影響確認

クールダウンアンドリサーキュレーション操作を行わない場合、1 次冷却系の減温・減圧がなされないことから事象が収束することなく、ECCS による注水が継続されるため、1 次冷却材圧力は高圧で維持され、漏えい量が抑制されず、燃料取替用水ピットの枯渇が早くなる。よって、クールダウンアンドリサーキュレーション操作としての 2 次冷却系強制冷却及び ECCS から充てん系への切替操作それぞれの余裕時間確認として燃料取替用水ピット枯渇までに事象を収束させるための時間評価を実施した。

また、燃料取替用水ピットの水量を約 1,450m³ として、運転手順に従いクールダウンアンドリサーキュレーション操作を実施した際の事象収束までに 1 次冷却系に注水される水量の差により時間余裕を確認した。

表 評価条件

	IS-LOCA	SGTR
38℃時の密度	約 993(kg/m ³)	同左
2 次冷却系強制冷却 開始までの 最大注水流量	約 315(m ³ /h) $\frac{87(kg/s) \cdot 3600(s/h)}{993(kg/m^3)} = 315(m^3/h)$	約 214(m ³ /h) $\frac{59(kg/s) \cdot 3600(s/h)}{993(kg/m^3)} = 214(m^3/h)$
大気圧時点での ECCS 注水流量	約 352(m ³ /h) $\frac{97(kg/s) \cdot 3600(s/h)}{993(kg/m^3)} = 352(m^3/h)$	約 352(m ³ /h) $\frac{97(kg/s) \cdot 3600(s/h)}{993(kg/m^3)} = 352(m^3/h)$
注水流量積分値	漏えい停止(1 時間後)までの注水流量積分値：約 302(m ³) $\frac{300000(kg)}{993(kg/m^3)} = 302(m^3)$	1, 2 次冷却系均圧(約 3.6 時間後)までの注水流量積算値： 約 222(m ³) $\frac{220000(kg)}{993(kg/m^3)} = 222(m^3)$

a. インターフェイスシステム LOCA

図1及び図2に示す、インターフェイスシステムLOCA発生時における1次冷却系注水量及び1次冷却系注水流量の応答から確認できるとおり、クールダウンアンドリーキュレーション操作として、ECCS注水流量と燃料取替用水ピットの水量から概算した結果、以下の時間余裕があること確認した。

- ① 2次冷却系強制冷却操作の時間余裕として、2次冷却系強制冷却操作開始までの最大注水流量が継続するものとして以下のとおり概算した。その結果、燃料取替用水ピット枯渇までに事象を収束させるための操作時間余裕として3時間程度は確保できる。

$$(1,450(\text{m}^3) - 302(\text{m}^3)) / 315(\text{m}^3/\text{h}) \doteq \text{約 } 3(\text{h})$$

- ② 加圧器逃がし弁開操作の時間余裕として、主蒸気逃がし弁開操作による1次冷却系の減温及び減圧操作を考慮し、大気圧時点でのECCS注水流量が継続するものとして以下のとおり概算した。その結果、燃料取替用水ピット枯渇までに事象を収束させるための操作時間余裕として3時間程度は確保できる。

$$(1,450(\text{m}^3) - 302(\text{m}^3)) / 352(\text{m}^3/\text{h}) \doteq \text{約 } 3(\text{h})$$

- ③ ECCSから充てん系への切替操作の時間余裕として、主蒸気逃がし弁開操作による1次冷却系の減温及び減圧操作を考慮し、大気圧時点でのECCS注水流量が継続するものとして以下のとおり概算した。その結果、燃料取替用水ピット枯渇までに事象を収束させるための操作時間余裕として3時間程度は確保できる。

$$(1,450(\text{m}^3) - 302(\text{m}^3)) / 352(\text{m}^3/\text{h}) \doteq \text{約 } 3(\text{h})$$

b. 蒸気発生器伝熱管破損

図3及び図4に示す、蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故における1次冷却系注水量及び1次冷却系注水流量の応答から確認できるとおり、クールダウンアンドリサーキュレーション操作としてECCS注水流量と燃料取替用水ピット水量から概算した結果、以下の時間余裕があることを確認した。

① 破損側蒸気発生器隔離操作及び健全側蒸気発生器による2次冷却系強制冷却操作の時間余裕として、2次冷却系強制冷却操作開始までの最大注水流量が継続するものとして以下のとおり概算した。その結果、燃料取替用水ピット枯渇までに事象を収束させるための操作時間余裕として5時間程度は確保できる。


$$(1,450(\text{m}^3) - 222(\text{m}^3)) / 214(\text{m}^3/\text{h}) \approx \text{約 } 5(\text{h})$$

② 加圧器逃がし弁開操作の時間余裕として、健全側主蒸気逃がし弁開操作による1次冷却系の減温及び減圧操作を考慮し、大気圧時点でのECCS注水流量が継続するものとして以下のとおり概算した。その結果、燃料取替用水ピット枯渇までに事象を収束させるための操作時間余裕として3時間程度は確保できる。

$$(1,450(\text{m}^3) - 222(\text{m}^3)) / 352(\text{m}^3/\text{h}) \approx \text{約 } 3(\text{h})$$

③ ECCSから充てん系への切替操作の時間余裕として、健全側主蒸気逃がし弁開操作による1次冷却系の減温及び減圧操作を考慮し、大気圧時点でのECCS注水流量が継続するものとして以下のとおり概算した。その結果、燃料取替用水ピット枯渇までに事象を収束させるための操作時間余裕として3時間程度は確保できる。

$$(1,450(\text{m}^3) - 222(\text{m}^3)) / 352(\text{m}^3/\text{h}) \approx \text{約 } 3(\text{h})$$

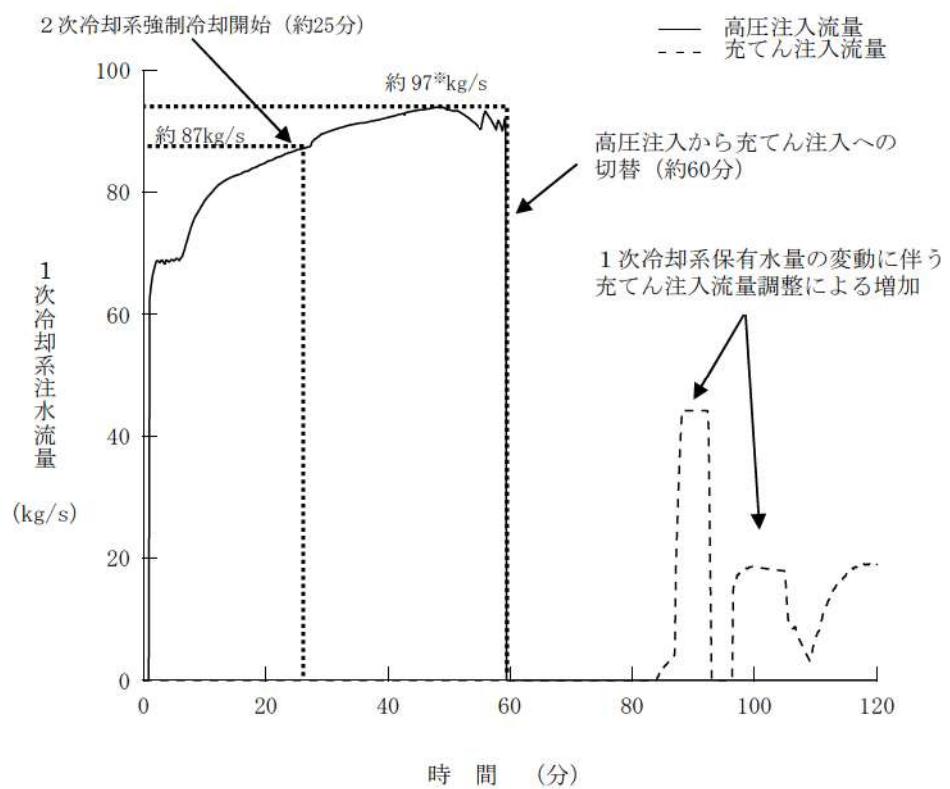

※：主蒸気逃がし弁開による1次冷却系の減温、減圧を考慮し、1次冷却系が大気圧時点の注水流量を想定
図1 1次冷却系注水流量（高圧及び充てん）の推移（インターフェイスシステムLOCA）


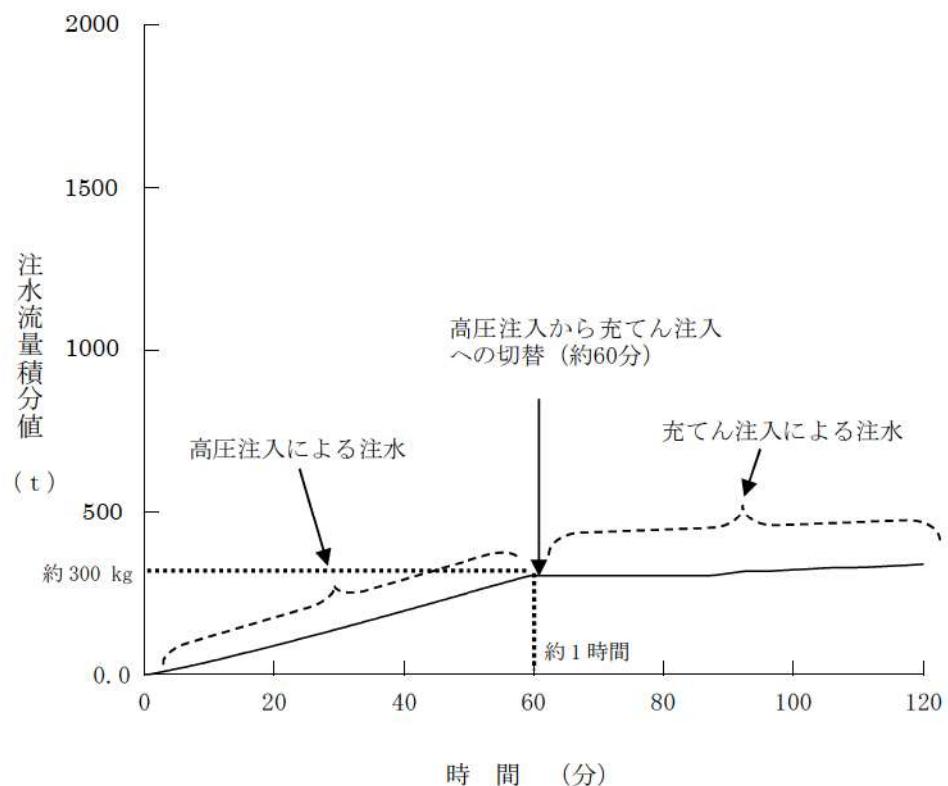


図2 1次冷却系注水流量積分値の推移（インターフェイスシステムLOCA）

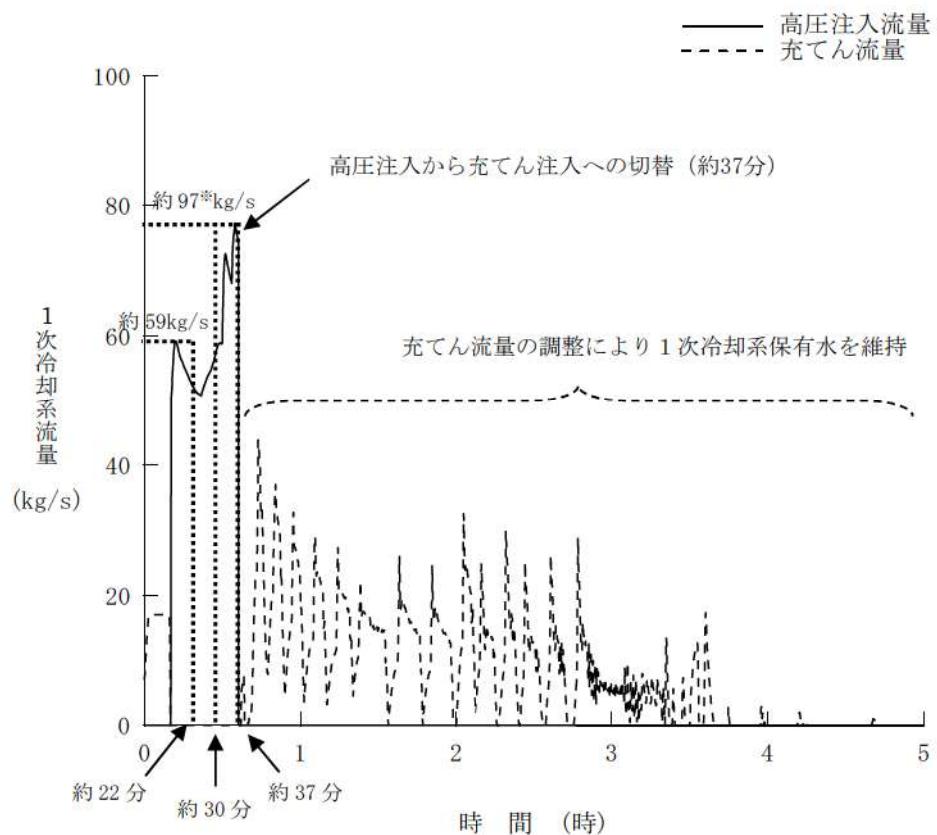

※：健全側主蒸気逃がし弁開による1次冷却系の減温、減圧を考慮し、1次冷却系が大気圧時点の注水流量を想定
図3 1次冷却系注水流量の推移（蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器隔離失敗）

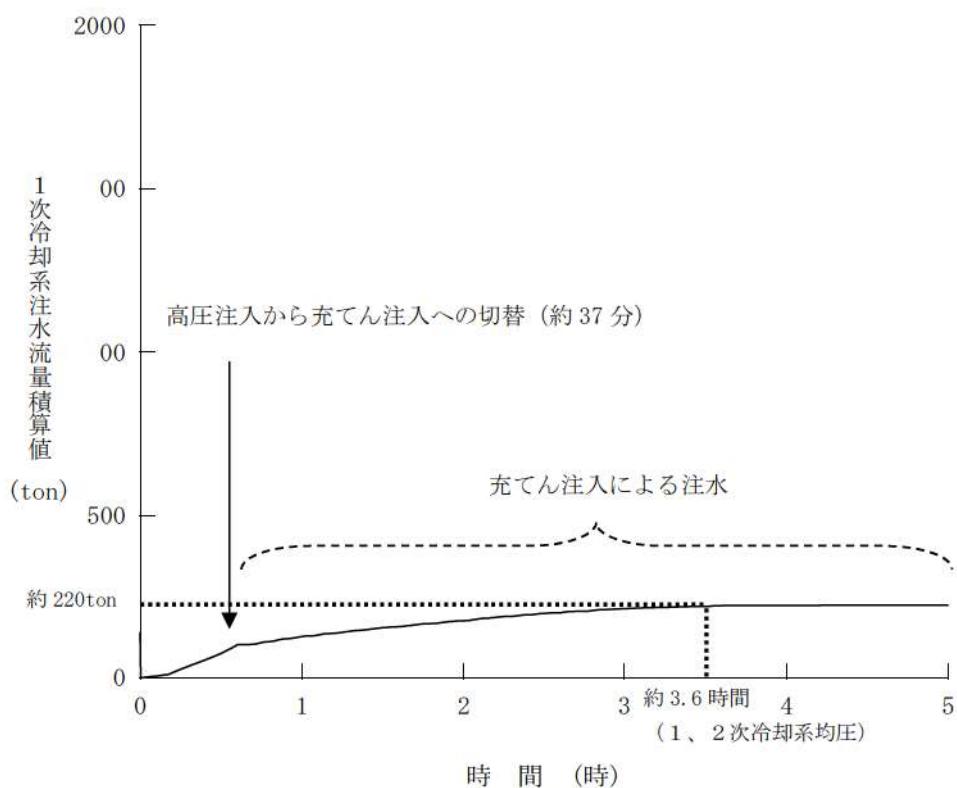


図4 1次冷却系注水流量積算値の推移（蒸気発生器伝熱管破損+破損側蒸気発生器隔離失敗）

「蒸気発生器伝熱管破損+破損蒸気発生器隔離失敗」における
1次冷却系保有水量と加圧器水位について

蒸気発生器伝熱管破損+破損蒸気発生器隔離失敗時における1次冷却系保有水量と加圧器水位の推移を図1、図2に示す。事象初期は蒸気発生器2次側への漏えいに伴い、1次冷却系保有水量は減少しているが、非常用炉心冷却設備の作動に伴い、1次冷却系保有水量は増加している。高圧注入系から充てん系への切替え後（約37分）、高圧注入系から充てん系への切替えによる1次冷却系保有水量の一時的な減少はあるものの、加圧器水位は、無負荷水位を維持するように、充てん流量が調整され、1次冷却系に注水されている。

図1及び図2中の①～⑥の各時間における1次冷却材圧力、1次冷却材平均温度、比容積、加圧器水位及び1次冷却系保有水量を下表に示す。下表のとおり、1次冷却材圧力及び1次冷却材平均温度の低下により、比容積は低下傾向となる。このため、加圧器水位は事象初期から低下傾向となるものの、1次冷却系保有水量（液相質量）は、事象初期から増加傾向となる。

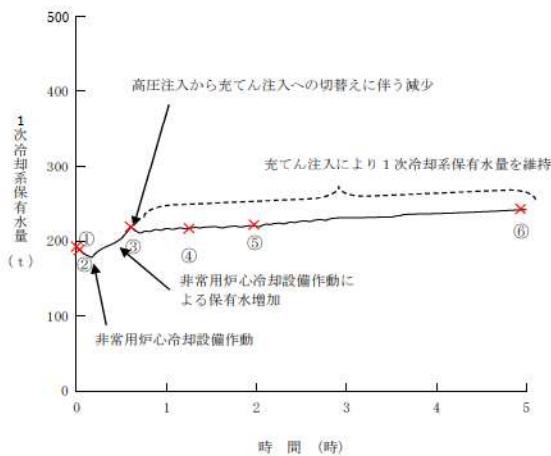


図1 1次冷却系保有水量の推移

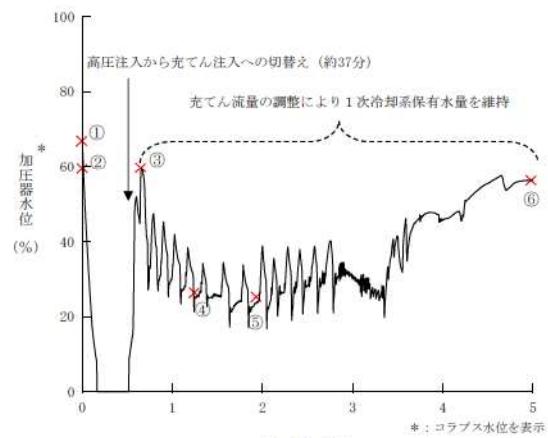


図2 加圧器水位の推移

* : コラバス水位を表示
(コラバス水位とは、液相中に存在するポイドを集約して、仮想的に気液完全分離とした状態での水位を記載しているもの)

	単位	①初期状態	②約40秒	③約39分	④約1.2時間	⑤約2.0時間	⑥約5時間
加圧器水位 ^{※1} 【図2】 (加圧器水位に対応した1次冷却系体積 ^{※2})	% (m ³)	約67 (約273)	約60 (約270)	約60 (約270)	約24 (約258)	約24 (約258)	約56 (約269)
1次冷却系保有水量（液相質量） ^{※3} 【図1】	×10 ³ kg	約193	約190	約214	約217	約220	約242
1次冷却材圧力	MPa[gage]	約15.71	約15.34	約4.0	約1.6	約1.2	約0.1
1次冷却材平均温度	℃	約308.8	約309.0	約214.1	約181.4	約164.8	約92.5
比容積 ^{※4}	m ³ /kg	約0.001413	約0.001415	約0.001177	約0.001129	約0.001107	約0.001038
1次冷却系保有水量（液相体積） ^{※5}	m ³	約273	約269	約252	約245	約244	約251

※1:「加圧器水位」は、解析コードから出てきた加圧器のコラバス水位を示している。

※2:「加圧器水位に対応した1次冷却系体積」は、加圧器水位における加圧器の体積と1次冷却系ループの体積を合算した体積を示している。

※3:「1次冷却系保有水量（液相質量）」は、解析コードから計算された1次冷却系の液相質量を示している。

※4:「比容積」は、1次冷却材圧力及び1次冷却材平均温度から算出している。


※5:「1次冷却系保有水量（液相体積）」は、1次冷却系保有水量（液相質量）と比容積から算出している。

格納容器バイパス事象における再循環運転開始水位について

格納容器バイパス事象では、余熱除去系統が使用不能の場合、加圧器逃がし弁の開放及び充てん注入によるフィードアンドブリードを行い、長期対策として再循環運転による継続的な炉心冷却を実施する。

格納容器再循環サンプの再循環運転可能水位は 71%以上（広域）であるが、格納容器バイパス事象は格納容器外へ燃料取替用水ピット又は再循環サンプの水が流出する事象であることから、再循環運転開始後の水位低下の可能性を考慮し、再循環切替水位に + 5 % の余裕を確保した再循環サンプ水位 76%以上（広域）となれば、再循環運転への切替操作を実施する。

なお、再循環運転中は燃料取替用水ピットへの補給、加圧器逃がし弁の開放及び充てんポンプによる燃料取替用水ピット水の注水を継続して行い、再循環サンプ水位の維持に努める。

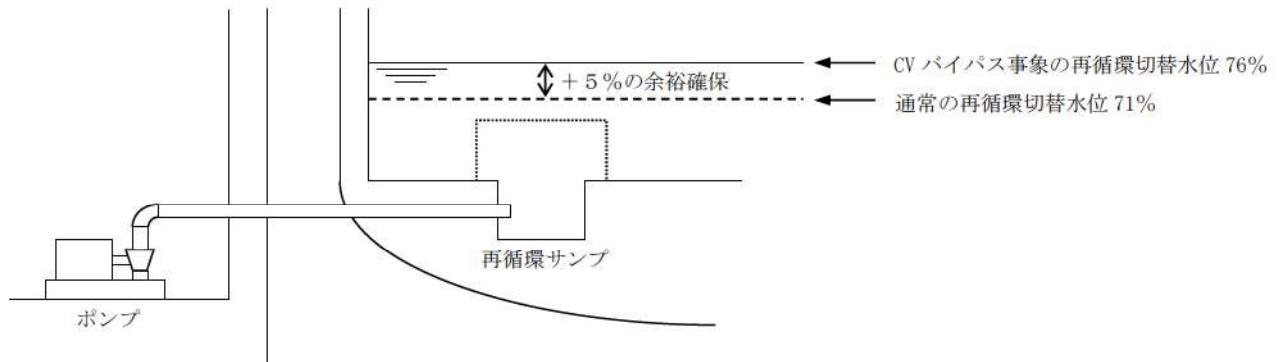

燃料評価結果について

1. 燃料消費に関する評価（格納容器バイパス）

重要事故シーケンス【インターフェイスシステム LOCA】

【蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故】

事象：仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機による電源供給を想定し、事象発生後 7 日間最大負荷で運転した場合を想定する。

燃料種別		軽油	
時 系 列	事象発生直後～ 事象発生後 7 日間 (=168h)	<p>ディーゼル発電機 2台起動 (ディーゼル発電機最大負荷(100%出力)時の燃料消費量)</p> $V = \frac{N \times c \times H}{\gamma} \times 2 \text{ 台}$ $= \frac{5,600 \times 0.2311 \times 168}{825} \times 2 \text{ 台}$ $= \text{約 } 527.1 \text{kL}$	
		<p>緊急時対策所用発電機（指揮所用及び待機所用各1台の計2台）起動 (緊急時対策所用発電機100%出力時の燃料消費量) 燃費約(57.1L/h × 1台 + 57.1L/h × 1台) × 24h × 7日間 = 19,185.6L = 約19.2kL</p>	
合計		7日間で消費する軽油量の合計 約 546.3kL	
結果		ディーゼル発電機燃料油貯油槽(約540kL)及び燃料タンク(SA)(約50kL)の合計約590kLにて、7日間は十分に対応可能	

※ ディーゼル発電機軽油消費量計算式

$$V = \frac{N \times c \times H}{\gamma}$$

$V : \text{軽油必要容量 (kL)}$
 $N : \text{発電機額定格出力 (kW)} = 5,600$
 $H : \text{運転時間 (h)} = 168 \text{ (7日間)}$
 $\gamma : \text{燃料油の密度 (kg/kL)} = 825$
 $c : \text{燃料消費率 (kg/kW·h)} = 0.2311$

原子炉補助建屋の状況確認方法について

インターフェイスシステム LOCA で想定する余熱除去ポンプ室、余熱除去冷却器室等の原子炉補助建屋の状況は以下の方法により確認をする。

① 漏水警報発信を起因とする漏水箇所の特定

余熱除去ポンプのフロア排水口には、漏水を検知する電極棒があり、排水口に □ mm 程度の水が溜まると、通電することで中央制御室に警報が発信する。

② その他

余熱除去ポンプ室及び余熱除去冷却器室等に温度情報モニター付きの熱感知器を設置しており、室内温度情報を中央制御室にて確認できることから漏えい並びに周辺状況の把握手段として活用することができる。

このような情報を総合的に判断して原子炉補助建屋の状況が確認できると考える。

以上

添付資料－漏水検知器イメージ図・設置場所、熱感知器設置場所

□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。


漏水検知器イメージ図・設置場所、熱感知器設置場所

(RHRP : 余熱除去ポンプ、CSP : 格納容器スプレイポンプ、SIP : 高圧注入ポンプ)

1. 漏水検知器イメージ図・設置場所

(1) RHRP 室の漏水警報 排水口イメージ図

漏水を検知する電極棒があり、排水口に □ mm 程度の水が溜まると、通電することで、中央制御室に警報が発信する。

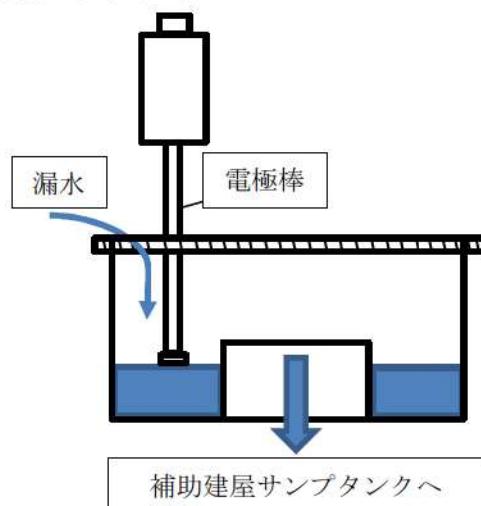

(2) 漏水検知器設置場所

中央制御室から確認できる漏水検知器の位置を示す。

原子炉補助建屋 T.P. -1.7m □ 漏水検知器



□ 柱囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。


2. 热感知器設置場所

中央制御室から確認できる热感知器の位置を示す。

(1)原子炉辅助建屋 T.P.-1.7m 热感知器



(2)原子炉辅助建屋 T.P.2.8m 热感知器

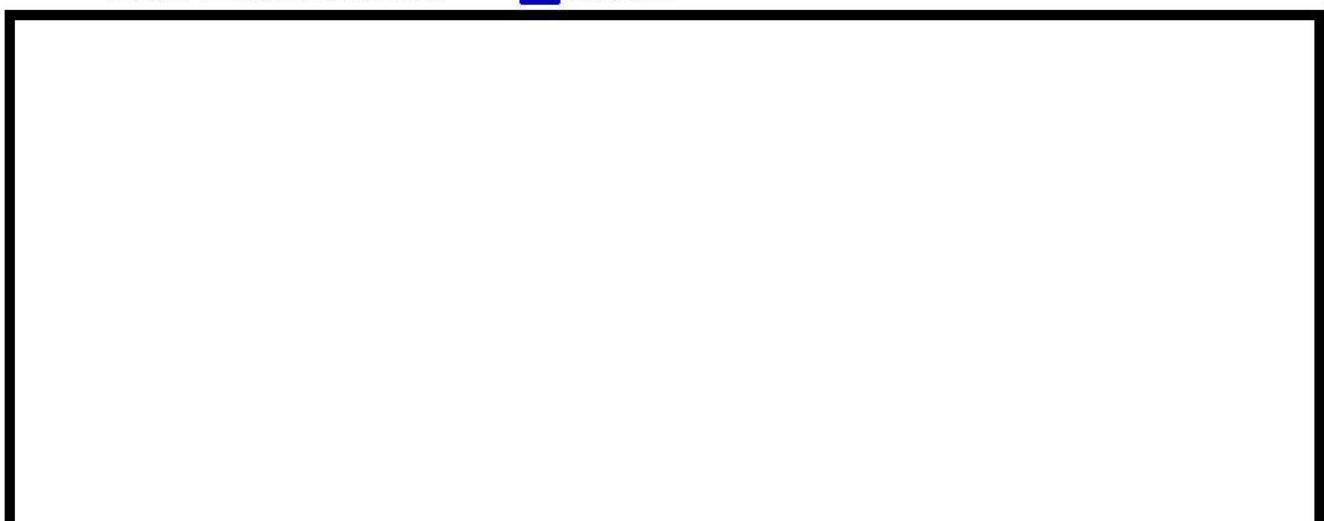

(3)複合火災受信機の温度情報モニター



トレンド機能

- ・3分または1週間の温度トレンド
- ・デジタル表示あり（現在値 21°C）
- ・ °C 火災警報発信
- ・ °C 火災プレ警報発信

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

インターフェイスシステム LOCA 発生時の余熱除去系隔離操作の成立性について

泊 3 号炉においてインターフェイスシステム LOCA(以下「ISLOCA」という。)が発生した場合、図 1 に示すとおり、主蒸気逃がし弁による 1 次冷却系急速冷却、加圧器逃がし弁の開操作による 1 次冷却系減圧操作のほか、余熱除去ポンプ入口弁に設置されたツインパワー弁（以下「ツインパワー弁」という。図 2 参照）を遠隔で閉止することにより余熱除去系を隔離し、事象を収束させるとともに、健全側の余熱除去系により長期に炉心冷却を継続する。


以下に、漏えいが発生している余熱除去系を隔離するためのツインパワー弁の閉操作の成立性について説明する。また、その他の対応操作の成立性についてもあわせて説明する。

1. ツインパワー弁の閉操作手順


ISLOCA 発生時において必要な対応操作のうち、ツインパワー弁の閉操作を除いては、すべて中央制御室からの操作による。ツインパワー弁の閉操作については、早期の流出停止を目的として、1 次冷却材圧力を監視しつつ準備が整い次第、操作を実施することとし、事象発生から 1 時間以内に閉操作することが可能である。

その操作手順は以下のとおりであり、また、ツインパワー弁の遠隔操作場所を図 3 に、ツインパワー弁の設置場所及び中央制御室から操作場所へのアクセスルートを図 4 に示す。

- ① 運転員 1 名が中央制御室から T.P. 10.3m のツインパワー弁操作場所へ移動する。
- ② 操作場所において空気ボンベを接続し、空気ラインの弁を開操作することによりツインパワー弁を遠隔で閉止する。

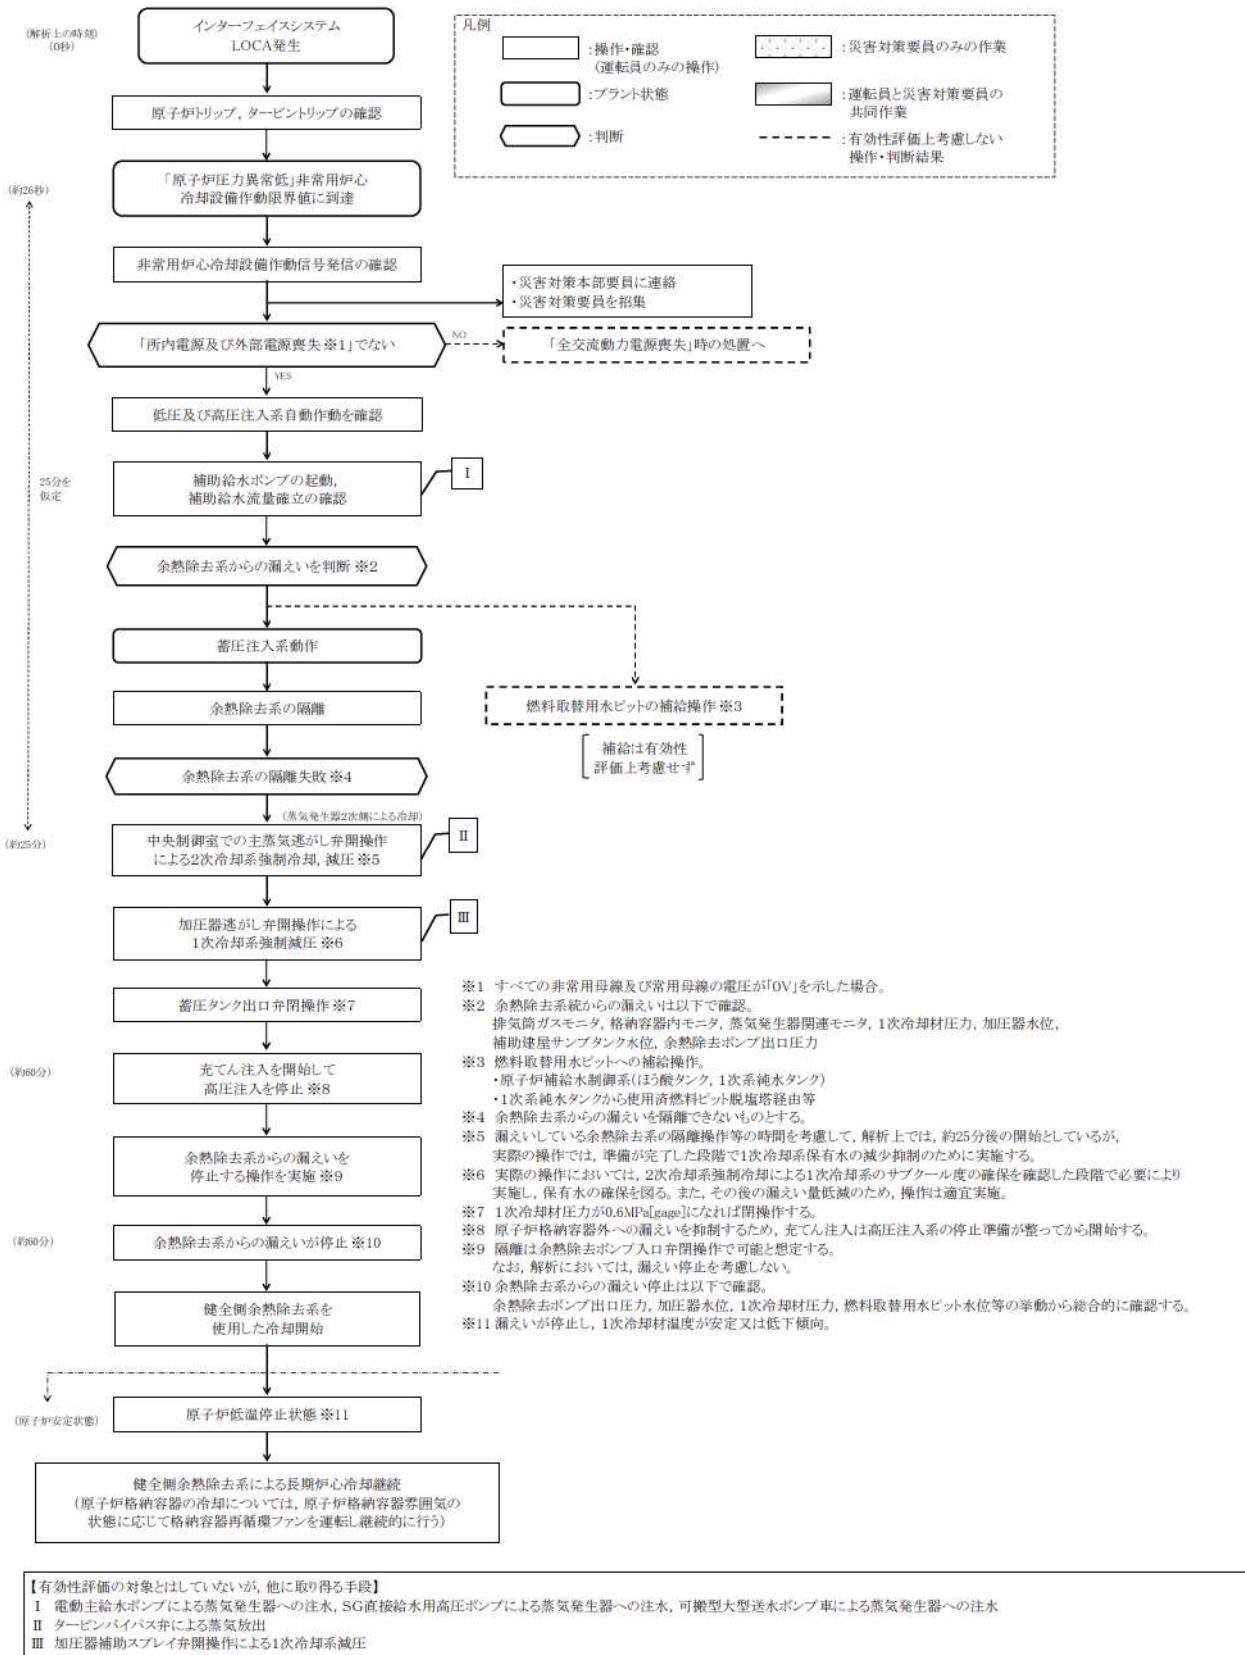

**図1 ISLOCA発生時の対応手順の概要
(重大事故等対策の有効性評価より抜粋)**

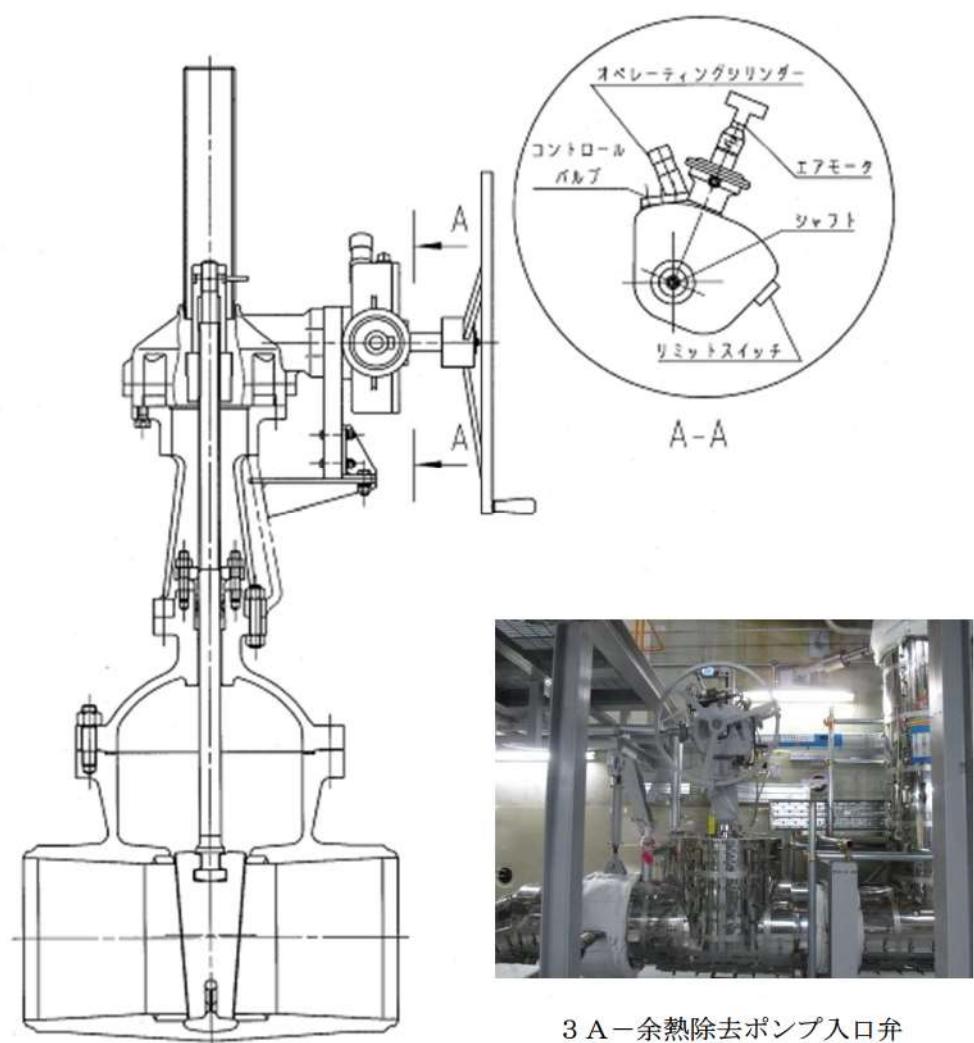

3 A - 余熱除去ポンプ入口弁
(3V-RH-005A)

図 2 ツインパワー弁構造図


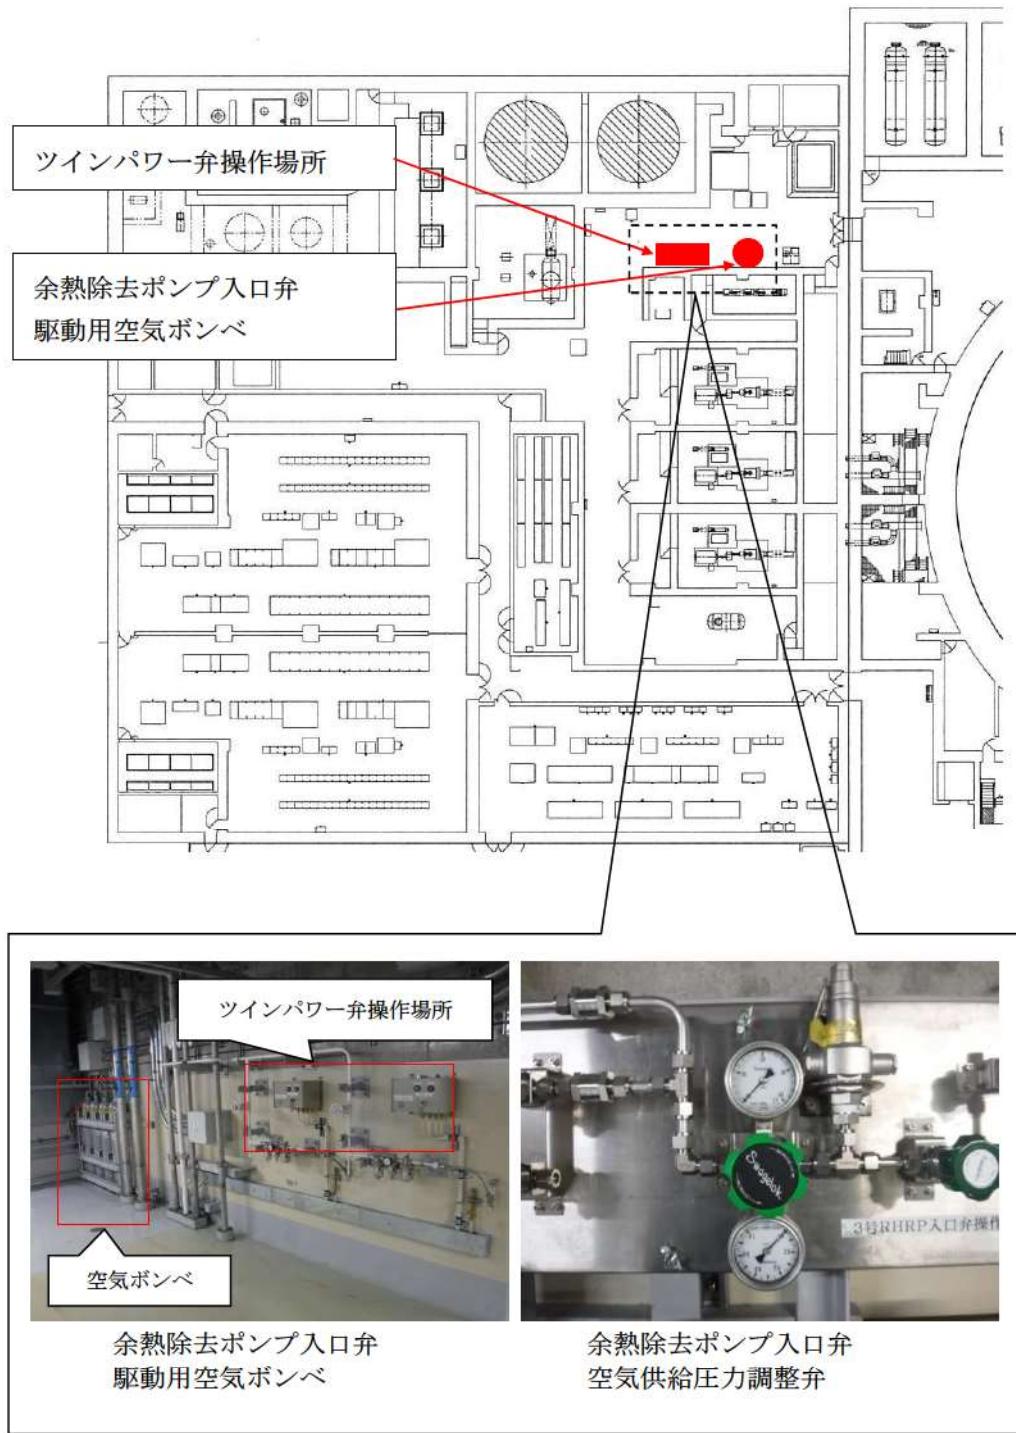


図3 ツインパワー弁操作場所及び駆動用空気ボンベ

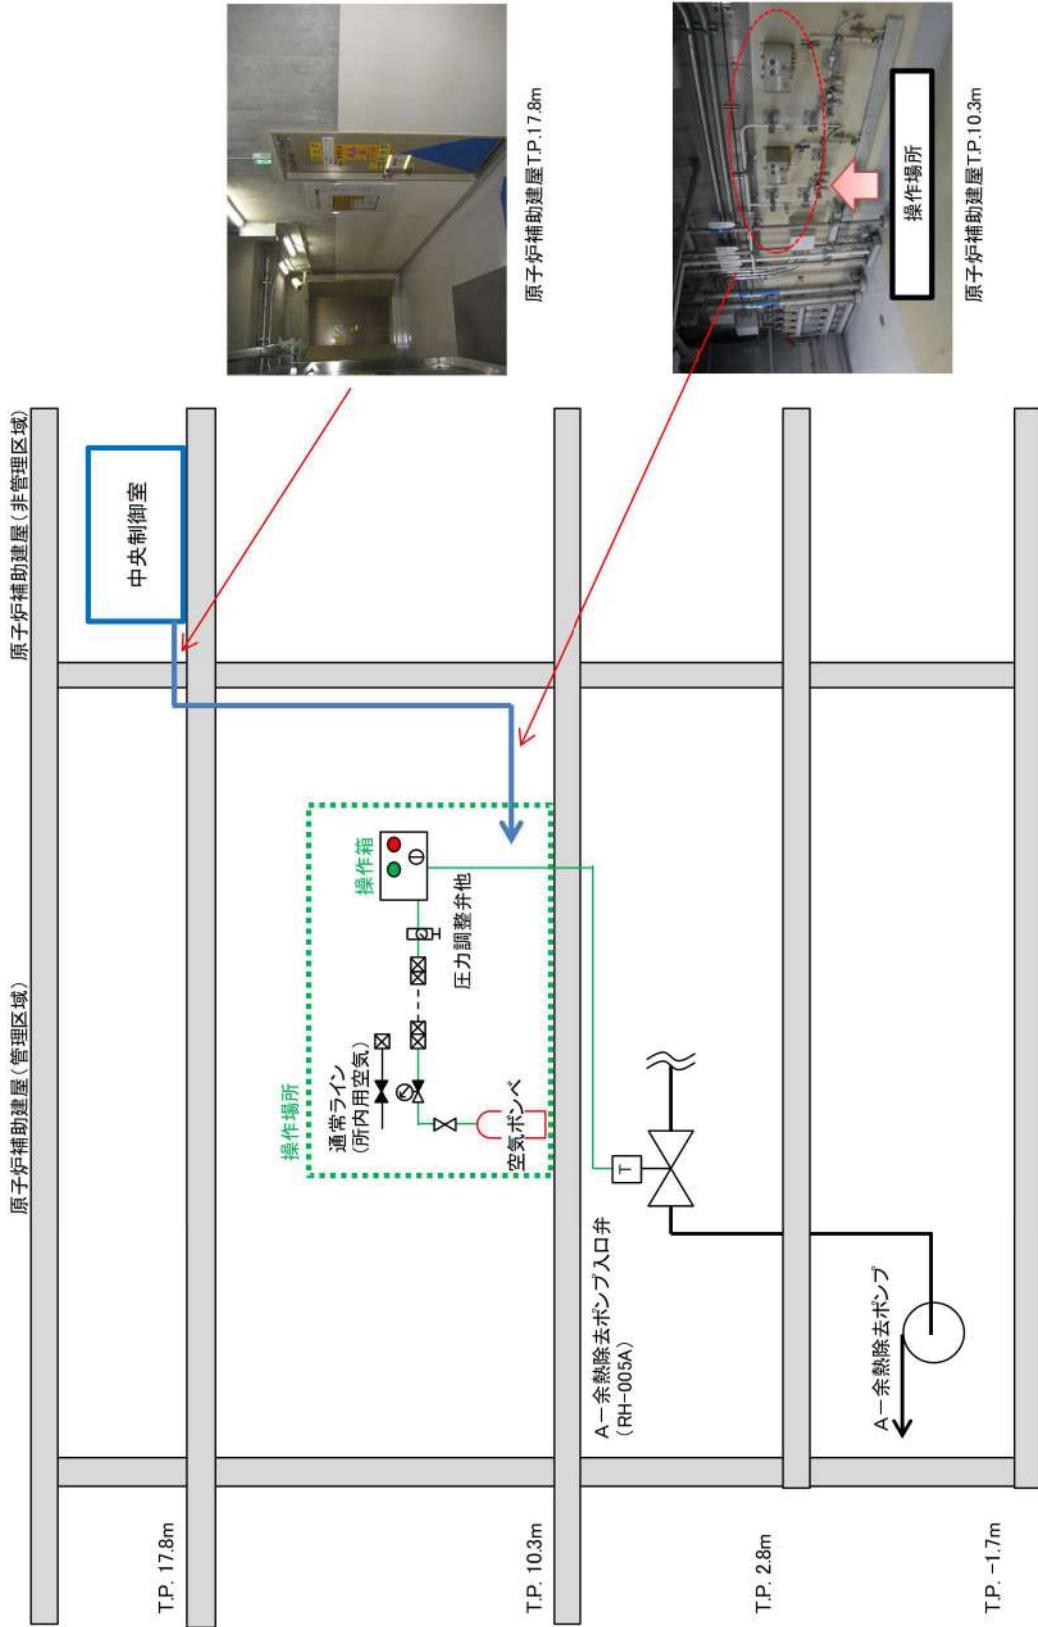




2. 余熱除去系からの漏えい箇所及び漏えい量

余熱除去系からの漏えい箇所は、ISLOCA の有効性評価において想定したとおり、弁、余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、余熱除去ポンプ入口逃がし弁（3V-RH-004A、B、以下「入口逃がし弁」という。）及び余熱除去冷却器出口逃がし弁（3V-RH-027A、B、以下「出口逃がし弁」という。）を想定した。漏えいを想定する箇所を図 5 に示す。また、漏えい量は、ISLOCA の有効性評価における 1 時間後までの解析結果から、以下のとおりに推移する。（図 6 参照）

- ① ISLOCA 発生時、高温、高圧の 1 次冷却材が余熱除去系に流入し、入口逃がし弁（吹出し圧力：[]、吹止り圧力：[]）及び出口逃がし弁（吹出し圧力：[]、吹止り圧力：[]）から流出するとともに、弁グランド部、余熱除去ポンプグランド部、余熱除去冷却器マンホールフランジ部等から高温の蒸気と水が二相流となって噴出する。
- ② 2 次冷却系強制冷却、減圧操作により、出口逃がし弁及び入口逃がし弁からの漏えいが順次止まるとともに、原子炉建屋及び原子炉補助建屋内の余熱除去系からの漏えい量も徐々に低下する。
- ③ その後、余熱除去系を 1 次冷却系から隔離するために、ツインパワー弁の閉操作を開始する。ツインパワー弁は、1 次冷却系の圧力が十分低下していると想定される事象発生 30 分後から駆動用空気ボンベ操作を開始し、その 30 分後に漏えいを停止することが可能である。ここで、ツインパワー弁閉止後も隔離されていない漏えい弁が 4 個存在するが、事象発生後 1 時間時点では 1 次冷却系内の圧力は弁の最高使用圧力（[]）を十分下回り、また、現実的にはグランドパッキンの機能も期待できることから、弁のグランド部からの漏えいは無視できる状態になる。（図 7 参照）

[] 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

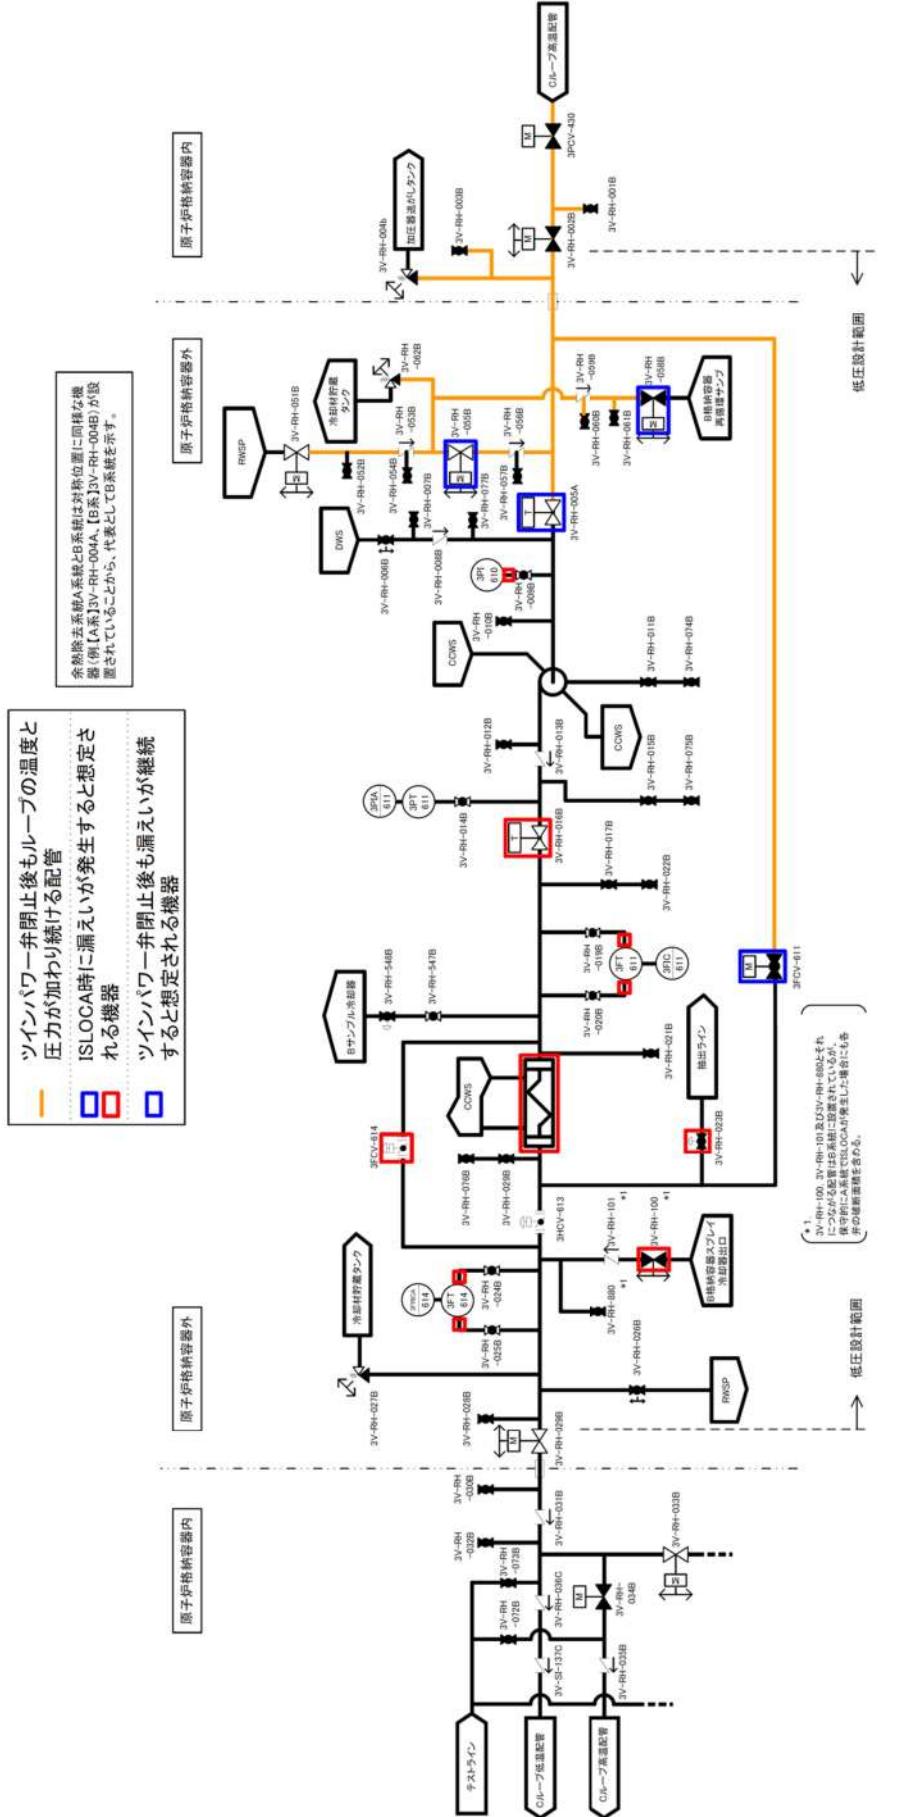

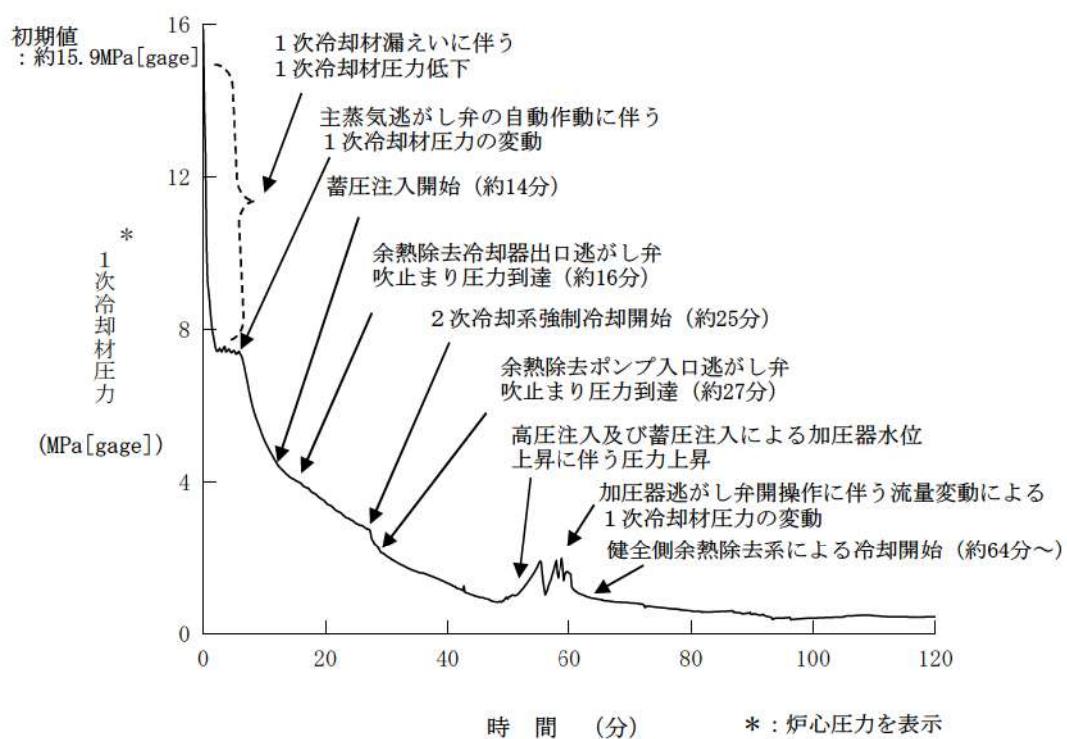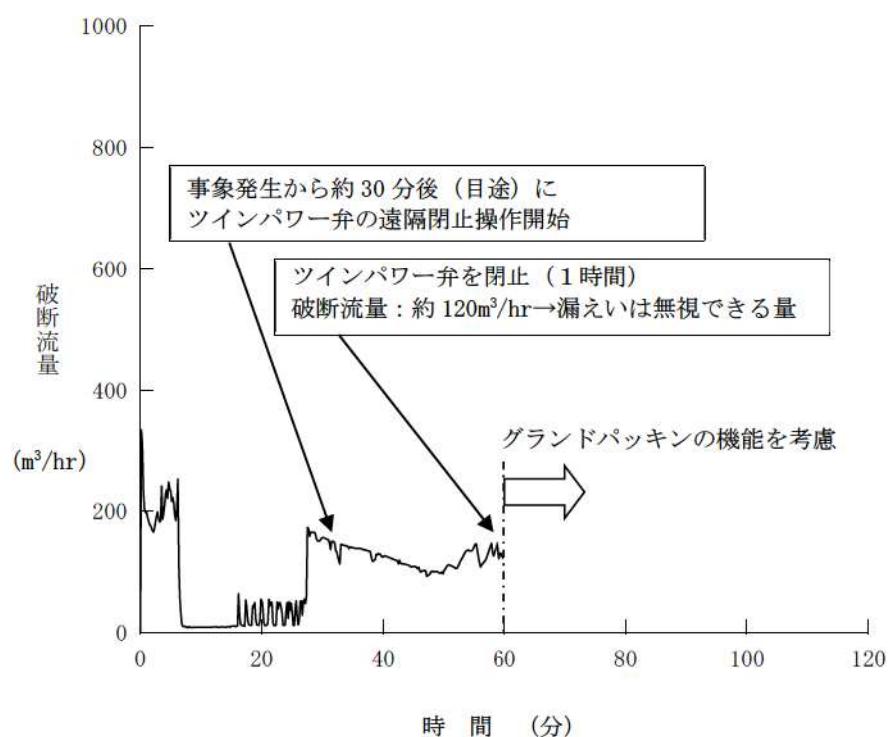

3. ISLOCA 発生時の対応操作の成立性

ISLOCA 発生時においては、原子炉補助建屋内に漏えいした水の滞留、高温の水及び蒸気による雰囲気温度の上昇及び放射線量の上昇が想定されることから、事象を収束し長期冷却を継続するために必要なツインパワー弁の操作性や健全側余熱除去ポンプ等の機能に影響する可能性がある。

そのため、別紙－1、2、3に示すとおり、溢水評価、雰囲気温度評価及び線量評価を行うとともに、必要な対応操作の成立性及び健全側余熱除去ポンプの機能維持に関して確認した。その結果を以下(1)に示すとともに表1に整理する。

なお、評価においては実際の操作可能時間を考慮し、事象発生から1時間後にツインパワー弁の閉操作が完了し漏えいが停止するものとした。

(1) 対応操作の成立性

ISLOCA 発生時において必要な対応操作のうち、ツインパワー弁の閉操作を除いては、すべて中央制御室からの操作によるため、ISLOCA 発生時においても操作可能である。

ツインパワー弁の閉操作に関する限りでも、以下 a. ~ c. のとおり操作可能であることを確認した。

a. 溢水による影響（別紙－1 参照）

ツインパワー弁の遠隔操作場所は原子炉補助建屋 T.P. 10.3m の通路であり、アクセスルートも含めて溢水の影響を受けないため、その操作は可能である。

b. 雰囲気温度の影響（別紙－2 参照）

ツインパワー弁の遠隔操作場所は原子炉補助建屋 T.P. 10.3m の通路であり、アクセスルートも含めて溢水による建屋内雰囲気温度上昇の影響を受けないため、その操作は可能である。

c. 放射線による影響（別紙－3 参照）

ツインパワー弁の遠隔操作場所は原子炉補助建屋 T.P. 10.3m の通路であり、アクセスルートも含めて放射線による影響が少ないため、その操作は可能である。

(2) 健全側余熱除去ポンプ等の機能維持

ISLOCA 発生時においては、事象収束及び長期冷却継続のため、高圧注入ポンプ、主蒸気逃がし弁、補助給水ポンプ、加圧器逃がし弁、充てんポンプ、健全側余熱除去ポンプ及び同冷却器の他、ツインパワー弁の機能に期待している。

それらの機器のうち、長期冷却継続のためにその機能に期待する健全側余熱除去ポンプについて関連計装品を含め ISLOCA 発生時においてもその機能が維持されることを、以下 a. ~ c. のとおり確認した。

また、健全側余熱除去ポンプ以外の機器についても、関連計装品を含め ISLOCA 発生時においてもそれらの機能が維持されることを確認しており、それらの結果を表 1 に整理する。

a. 溢水による影響（別紙－1 参照）

健全側余熱除去ポンプは原子炉補助建屋の最下階である T.P. -1.7m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画から漏えい水が床ドレン配管を逆流し溢水してくると想定しているが、2. で示したとおり事象発生の 1 時間後にツインパワー弁を閉止することで、溢水量（約 98.3m³、床面からの高さ：0.14m^{*1}）は、余熱除去ポンプ及び関連計装品の機能喪失高さ（約 624.5m³、床面からの高さ：0.83m）を下回り、健全側余熱除去ポンプの機能は喪失されない。

健全側余熱除去冷却器は原子炉補助建屋の T.P. 2.8m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画からの漏えい水に影響を受けない区画に設置されていることから、溢水による影響はない。なお、余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けることはない。

高圧注入ポンプは原子炉補助建屋の最下階である T.P. -1.7m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画から漏えい水が床ドレン配管を逆流し溢水してくると想定しているが、2. で示したとおりツインパワー弁を閉止することで、事象発生の 1 時間後時点においても、溢水量（約 98.3m³、床面からの高さ：0.14m^{*1}）は、高圧注入ポンプ及び関連計装品の機能喪失高さ（約 413.8m³、床面からの高さ：0.55m）を下回り、高圧注入ポンプの機能は喪失されない。

補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は区画として分離されている非管理区域に設置されており、関連計装部品も含め漏えいの影響は無く、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁の機能は維持される。

加圧器逃がし弁は原子炉格納容器内に設置されているが、関連計装部品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクと離れていることから、影響は少ない。

充てんポンプは原子炉補助建屋の T.P. 10.3m に設置されており、他区画からの漏えい水による影響を受けない区画に設置されているため、関連計装部品も含め漏えいの影響は無く、充てんポンプの機能は維持される。

ツインパワー弁の駆動部は浸水レベルより十分高い位置に設置しており、溢水の影響を受けない。

*1. 溢水量をポンプの土台面積等を除いた床面積で割った値

b. 露囲気温度の影響（別紙一2 参照）

健全側余熱除去ポンプは原子炉補助建屋の最下階である T.P. -1.7m に設置されており、ISLOCA 発生初期には高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、原子炉補助建屋 T.P. -1.7m の区画の露囲気温度は約 112°C まで上昇するが、2. で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより低下する。健全側余熱除去ポンプ及び関連計装品について、露囲気温度に対し機能維持されることを確認している。なお、ポンプ本体には、低温の原子炉補機冷却水が通水されており、ポンプ運転中、メカニカルシール及び軸受部の冷却がなされることから問題とはならない。

健全側余熱除去冷却器は原子炉補助建屋の T.P. 2.8m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画からの漏えい水に影響を受けない区画に設置されていることから、溢水による影響はない。なお、余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けることはない。

高圧注入ポンプは原子炉補助建屋の最下階である T.P. -1.7m に設置されており、ISLOCA 発生初期には、高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、原子炉補助建屋 T.P. -1.7m の区画の露囲気温度は約 112°C まで上昇するが、2. で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより低下する。高圧注入ポンプ及び関連計装品について、露囲気温度に対し機能維持されることを確認している。なお、ポンプ本体には、低温の原子炉補機冷却水が通水されており、ポンプ運転中、メカニカルシール及び軸受部の冷却がなされることから問題とはならない。

補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は区画として分離されている非管理区域に設置されており、関連計装部品も含め漏えいの影響は無く、補助給水ポンプ等の機能は維持される。

加圧器逃がし弁は原子炉格納容器内に設置されているが、関連計装部品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクと離れていることから、影響は少ない。

充てんポンプは原子炉補助建屋の T.P. 10.3m に設置されており、原子炉補

助建屋内における漏えい蒸気を考慮した場合においても、関連計装部品も含め漏えいの影響は無く、充てんポンプの機能は維持される。

ツインパワー弁本体及び駆動部は原子炉補助建屋の T.P. 2.8m に設置されており、ISLOCA に伴う高温の蒸気漏えいにより当該区画の雰囲気温度は約 163°C まで上昇するが、ツインパワー弁を閉止することにより低下する。なお、ツインパワー弁は原子炉補助建屋内における漏えい蒸気を考慮した場合においても機能維持されることを確認している。

c. 放射線による影響（別紙一3 参照）

健全側余熱除去ポンプ及び関連計装品が、放射線量に対し機能維持されることを確認している。（ポンプモータの 30 日間の線量の積算を仮定しても、積算吸収線量は約 12Gy であり、この値は制限値である 2MGy を下回る。また、流量計（FT-604、614）の 30 日間の線量の積算を仮定しても、積算吸収線量は約 22Gy であり、この値は制限値である 100Gy を下回る。）

健全側余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けないため、その機能に影響はない。

高圧注入ポンプ及び関連計装品が、放射線量に対し機能維持されることを確認している。（ポンプモータの 30 日間の線量の積算を仮定しても、積算吸収線量は約 12Gy であり、この値は制限値である 2MGy を下回る。また、流量計（FT-902、922）の 30 日間の線量の積算を仮定しても、積算吸収線量は約 22Gy であり、この値は制限値である 100Gy を下回る。）

補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は直接漏えいが発生しない区画（非管理区域）にあり、扉により溢水箇所と分離されているため、放射線源は一切なく、その機能に影響はない。

加圧器逃がし弁は原子炉格納容器に設置されているが、関連計装品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクとは離れていることから、影響は少ない。

充てんポンプ及びその関連計装品については当該区画に線源がないため影響はない。

ツインパワー弁駆動部は金属部品等による機械的機構のみで構成されており、放射線による影響を受けないため、その機能に影響はない。

(3) 現実的な漏えい量を想定した場合の成立性

実機において ISLOCA が発生した場合、解析で用いた破断面積は下表のとおり保守的に設定されていることから、実際の漏えい量が少なくなり、事象進展も遅くなることから、中央制御室での操作の成立性やツインパワー弁の閉操作の成立性の観点では余裕が増える方向であり、成立性に問題はない。

	ISLOCA 解析	実際の破断面積
破断面積 [inch ²]	1.04	0.56
等価直径 [inch]	1.15	0.84

表1 ISLOCA時の対応操作の成立性確認結果

対応手順	高圧注入ポンプによる注入	主蒸気逃がし弁による 2次系強制冷却	充てんポンプによる高圧注入水開始および高圧注入ポンプの停止	加圧器逃がし弁の開放による1次系減圧操作	健全側余熱除去ポンプによる冷却操作	余熱除去系統からの漏えいを停止する操作
機 器	高圧注入ポンプ	①主蒸気逃がし弁 ②補助給水ポンプ	充てんポンプ	加圧器逃がし弁	①余熱除去ポンプ ②余熱除去冷却却器	①ツインパワー弁操作場所 ②ツインパワー弁操作場所
設置場所	原子炉補助建屋 T.P.-1.7m	①非常区域 ②非常区域	原子炉補助建屋 T.P.10.3m	原子炉補助建屋 T.P.-1.7m ②T.P.2.8m	原子炉補助建屋 T.P.2.8m ②原子炉補助建屋 T.P.10.3m	①原子炉補助建屋 T.P.2.8m ②原子炉補助建屋 T.P.10.3m
時 間	0分～約5分 ^(※1)	約2.5分～ ^(※1)	約5.5分～ ^(※1)	約6.0分～ ^(※1)	約6.4分～ ^(※1)	～約1時間後 ^(※2)
溢水評価	・中央制御室からの操作のため操作可能	同左	同左	同左	同左	・ツインパワー弁操作場所での漏えいは発生しないため操作性に影響はない。 ・ツインパワー弁操作場所へのアクセスが下回り、機能は維持されることは確認。 ・ツインパワー弁の駆動部は浸水であり、溢水の影響を受けない。 ・ツルより十分高い位置に設置しておき、溢水レベル：0.10m 機能喪失高さ：1.69m
旁囲気温度評価	・溢水量は高圧注入ポンプ及び閑連計装品の機能喪失率を下げるところを確認。 ・主蒸気逃がし弁及び補助給水ポンプは非管理区域に設置されおり、閑連計装品も含め影響はない。	・加圧器逃がし弁は、閑連計装品も含め加圧器逃がしダンクにより高さ0.14m とから、影響はない。	・充てんポンプが設置された区画では溢水は閑連計装品で発生せず、閑連計装品も含め影響はない。	・充てんポンプが設置された区画では溢水は閑連計装品で発生せず、閑連計装品も含め影響はない。	・充てんポンプが設置された区画では溢水は閑連計装品で発生せず、閑連計装品も含め影響はない。	・健全側余熱除去ポンプ及び旁囲気温度と関連する機能が維持されると確認。また、原子炉補助建屋が通水されると、ポンプ本体も機能喪失される。 ・余熱除去冷却器は、最高使用温度が高いことから、用温度に對し機能維持に影響を受ける。 ・ツインパワー弁の駆動部は旁囲気温度にて對し機能維持されることを確認しておき影響はない。
放射線量評価	・中央制御室からの操作のため操作可能	同左	同左	同左	同左	・ツインパワー弁操作に伴う運転員の受ける線量は約4.5mSvであり、被ばく線量上操作は十分可能。 ・ツインパワー弁駆動部は金属部品等による機械的機構のみで構成されいため、その機能に影響はない。

(※1) : 解析上の時間

(※2) : 実際の操作可能時間

上段 : 機器の操作性

下段 : 機器の機能維持

ISLOCA 時の溢水評価

1. 漏えい量評価

1.1 漏えい量評価における評価条件

- 有効性評価において想定したとおり、余熱除去系の弁、余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器、入口逃がし弁及び出口逃がし弁から漏えいするものと想定する。溢水評価においては、有効性評価から得られた高温水の漏えい量（状態変化なしと想定）を用いる。
- 弁からの漏えいについては、実機にて漏えいが想定される弁を想定し、漏えい量は ISLOCA の有効性における漏えい量を破断面積比で按分する。
- 漏えい量積分値については事象発生 7 時間後までを確認する。
- 余熱除去系入口逃がし弁からの流出については、原子炉格納容器内に留まること、出口逃がし弁からの流出については、冷却材貯蔵タンクに貯留されることから、原子炉補助建屋内の溢水評価の他、ツインパワー弁の操作環境に影響しないため考慮しない。

1.2 各区画における漏えい量評価結果

各区画における漏えい量については、余熱除去系の A 系で ISLOCA が発生する場合と B 系で ISLOCA が発生する場合に有意な差はなく、各区画における漏えい量の積分値は、図 1 のとおり漏えいを想定する余熱除去冷却器と弁が設置されている T.P. 2.8m での漏えい量が最大となった。

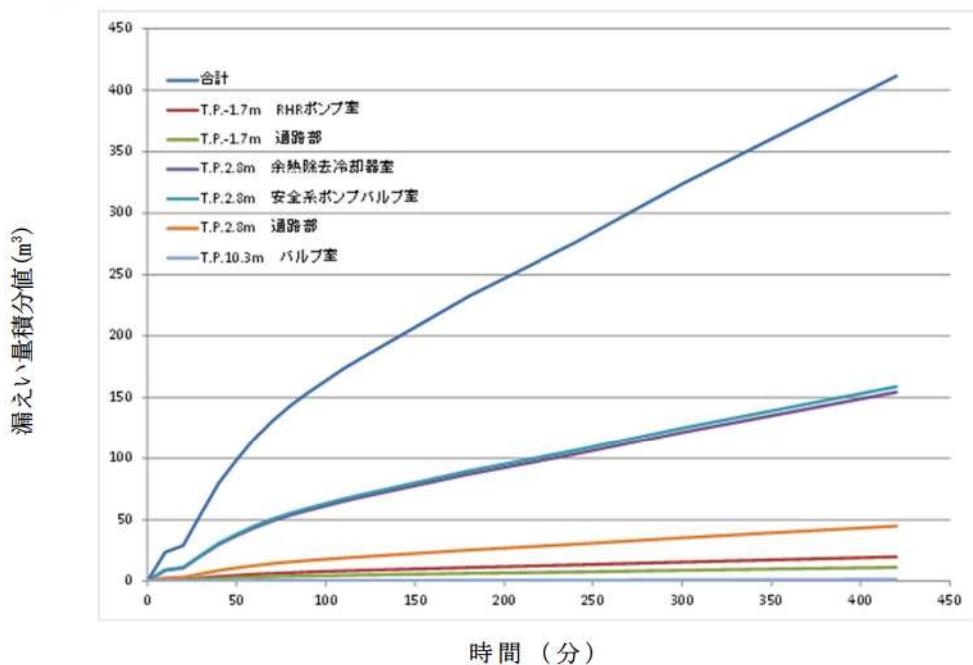


図 1 各区画における漏えい量積分値

2. 水没評価

2.1 水没評価における評価の条件

漏えいが想定される設備の配置と溢水状況について、図2及び表1に示す。また、機器等の水没評価における主な評価条件は次の通り。

- ・最下層階を除く各区画の溢水評価においては床ドレン配管による水の下層階への移送は期待しない評価とし、最下層階にある余熱除去ポンプ、高圧注入ポンプなどの緩和機器への没水の影響確認は、上層階で生じた漏えい水が床ドレン配管からも含めてすべて流れ込むことを想定する保守的な評価とする。
- ・水没評価においてはツインパワー弁の閉操作が完了することにより漏えいが停止する1時間後までの評価を行う。

2.2 水没評価結果

各区画を含む各階の溢水評価を図3～図7に示す。

また、原子炉補助建屋内等で発生した漏えい水は、全て原子炉補助建屋最下層に集液され、その後に床ドレン配管により補助建屋サンプタンクに集まるが、その容量は約10m³であるため床ドレン配管を逆流し、原子炉補助建屋T.P.-1.7mの全区画に溢水する。原子炉補助建屋T.P.-1.7mの水位は徐々に上昇するが、ツインパワー弁を閉止することにより漏えい量は無視できる程度に低減する。

(1) 健全側余熱除去ポンプ

健全側余熱除去ポンプは原子炉補助建屋の最下階であるT.P.-1.7mに設置されており、ISLOCA発生後、他区画から漏えい水が床ドレン配管を逆流し溢水していくと想定しているが、2.で示したとおり事象発生の1時間後にツインパワー弁を閉止することで、溢水量（約98.3m³、床面からの高さ：0.14m^{*1}）は、余熱除去ポンプ及び関連計装品の機能喪失高さ（約624.5m³、床面からの高さ：0.83m）を下回り、健全側余熱除去ポンプの機能は喪失されない。

(2) 健全側余熱除去冷却器

健全側余熱除去冷却器は原子炉補助建屋のT.P.2.8mに設置されており、ISLOCA発生後、他区画からの漏えい水に影響を受けない区画に設置されていることから、溢水による影響はない。なお、余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、溢水の影響を受けることはない。

(3) 高圧注入ポンプ

高圧注入ポンプは原子炉補助建屋の最下階であるT.P.-1.7mに設置されており、ISLOCA発生後、他区画から漏えい水が床ドレン配管を逆流し溢水していくと想定しているが、2.で示したとおりツインパワー弁を閉止することで、事象発生の1時間後時点においても、溢水量（約98.3m³、床面からの高さ：0.14m^{*1}）

は、高圧注入ポンプ及び関連計装品の機能喪失高さ（約 413.8m³、床面からの高さ：0.55m）を下回り、高圧注入ポンプの機能は喪失されない。

(4) 補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁

補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は区画として分離されている非管理区域に設置されており、関連計装品も含め漏えいの影響は無く、補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁の機能は維持される。

(5) 加圧器逃がし弁

加圧器逃がし弁は原子炉格納容器内に設置されているが、関連計装品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクと離れていることから、影響は少ない。

(6) 充てんポンプ

充てんポンプは原子炉補助建屋の T.P. 10.3m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画からの漏えい水に影響を受けない区画（充てんポンプ室上層の中間床の溢水高さは、事故発生 1 時間で 0.02m であり堰に留まる）に設置されていることから、溢水による影響は無く、充てんポンプの機能は維持される。

(7) ツインパワー弁

事故発生から 1 時間後にツインパワー弁の閉操作が完了した場合、溢水高さは 0.10m（床面からの高さ）であり、ツインパワー弁の駆動部の機能喪失高さ（床面からの高さ：1.69m（B 系））を下回ることから、ツインパワー弁及びツインパワー装置の機能は維持される。

(8) ツインパワー弁の操作場所

図 4 に示すとおり、ISLOCA により漏えいが発生する機器は、ツインパワー装置操作フロアには存在せず、またツインパワー装置操作場所へアクセスするために通行する階段室及び通路部にも溢水はないことから、ツインパワー弁の操作性に影響はない。

*1. 溢水量をポンプの土台面積等を除いた床面積で割った値

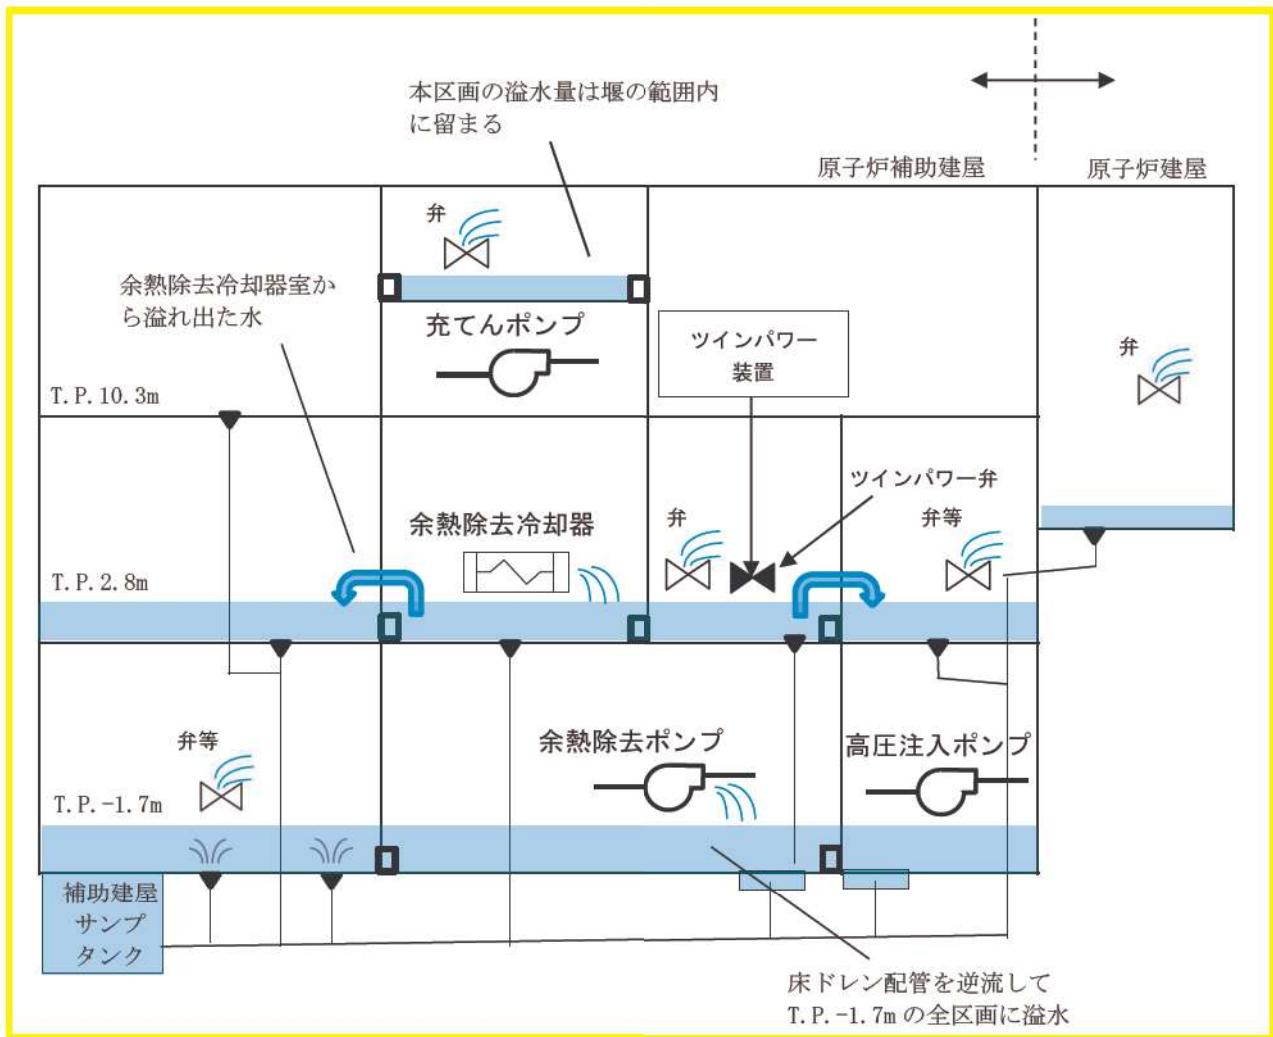


図 2 溢水状況概要図

表 1 漏えい対象設備の設置場所

設置場所		漏えい対象設備		漏えい面積 (inch ²)
原子炉補助建屋 (T. P. 10.3m(中間床)) 充てんポンプバルブ室	図 3	プロセス弁	3V-RH-100	0.02
原子炉建屋 安全補機室(T. P. 10.3m)	図 4	プロセス弁	3V-RH-058A(B)	0.05
原子炉補助建屋 安全補機室(T. P. 2.8m) 余熱除去冷却器室	図 6	余熱除去冷却器		0.07 (0.39*)
原子炉補助建屋 安全補機室(T. P. 2.8m) 安全系バルブ室	図 6	プロセス弁	3V-RH-005A(B) 3V-RH-016A(B) 3V-RH-023A(B) 3V-RH-055A(B) 3FCV-601(611) 3HCV-603(613) 3FCV-604(614)	0.10 0.08 0.04 0.05 0.02 0.01 0.01
原子炉補助建屋(T. P. 2.8m) 通路部	図 6	計器入口弁 (計器本体を含む)	3FT-601(611) 3FT-604(614)	0.04 0.04
原子炉補助建屋 安全補機室(T. P. -1.7m) 余熱除去ポンプ室	図 7	余熱除去ポンプ		0 (0.05*)
原子炉補助建屋(T. P. -1.7m) 通路部	図 7	計器入口弁 (計器本体を含む)	3PI-600(610)	0.03

* 有効性評価における解析条件



図3 溢水評価 (T.P. 10.3m 中間床)
(ISLOCA が余熱除去系のB系で発生)


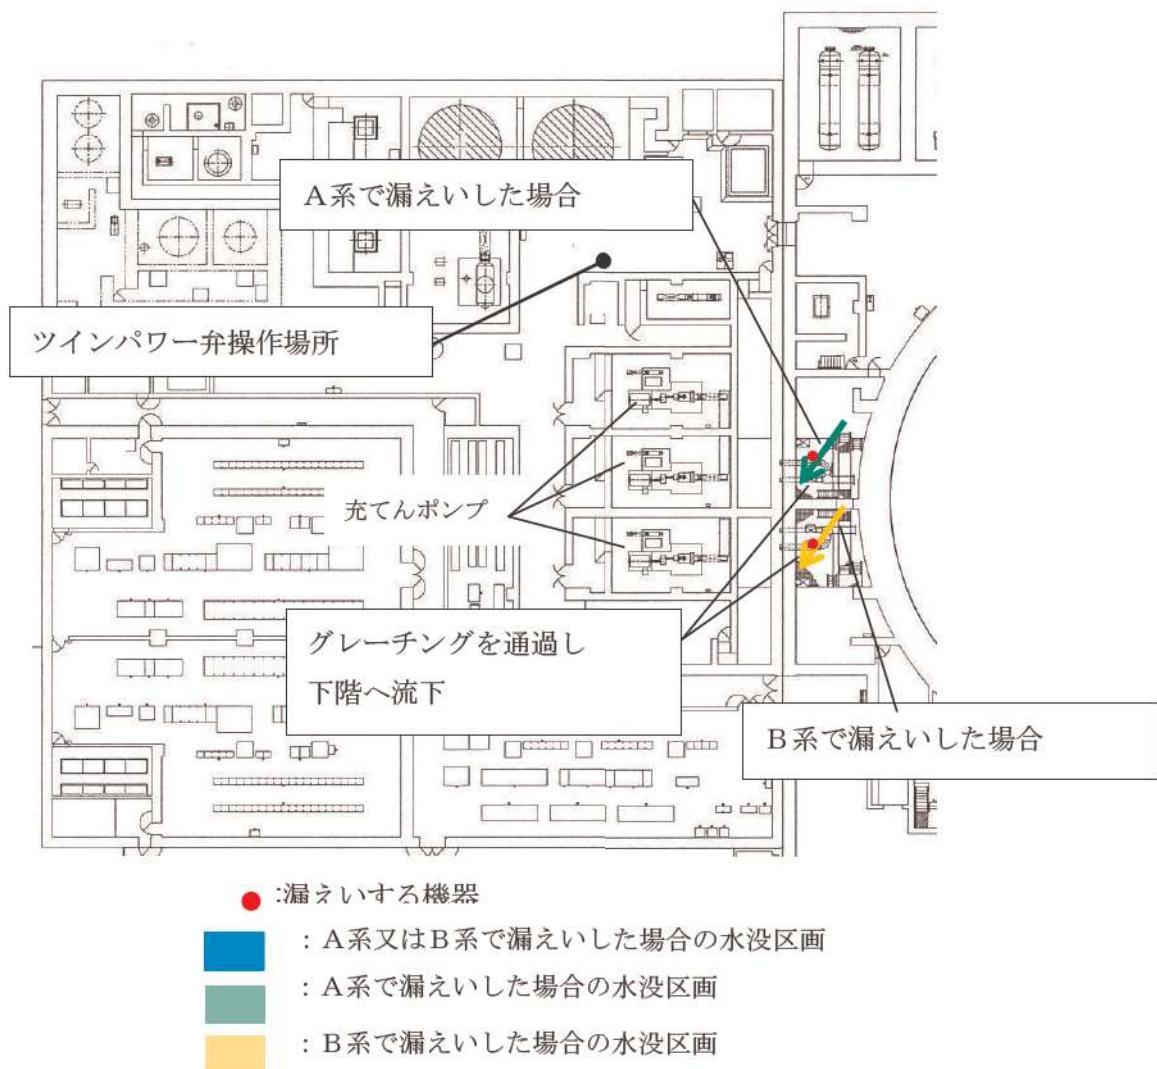


図 4 溢水評価 (T.P. 10.3m) (ISLOCA が余熱除去系の A 系又は B 系で発生)

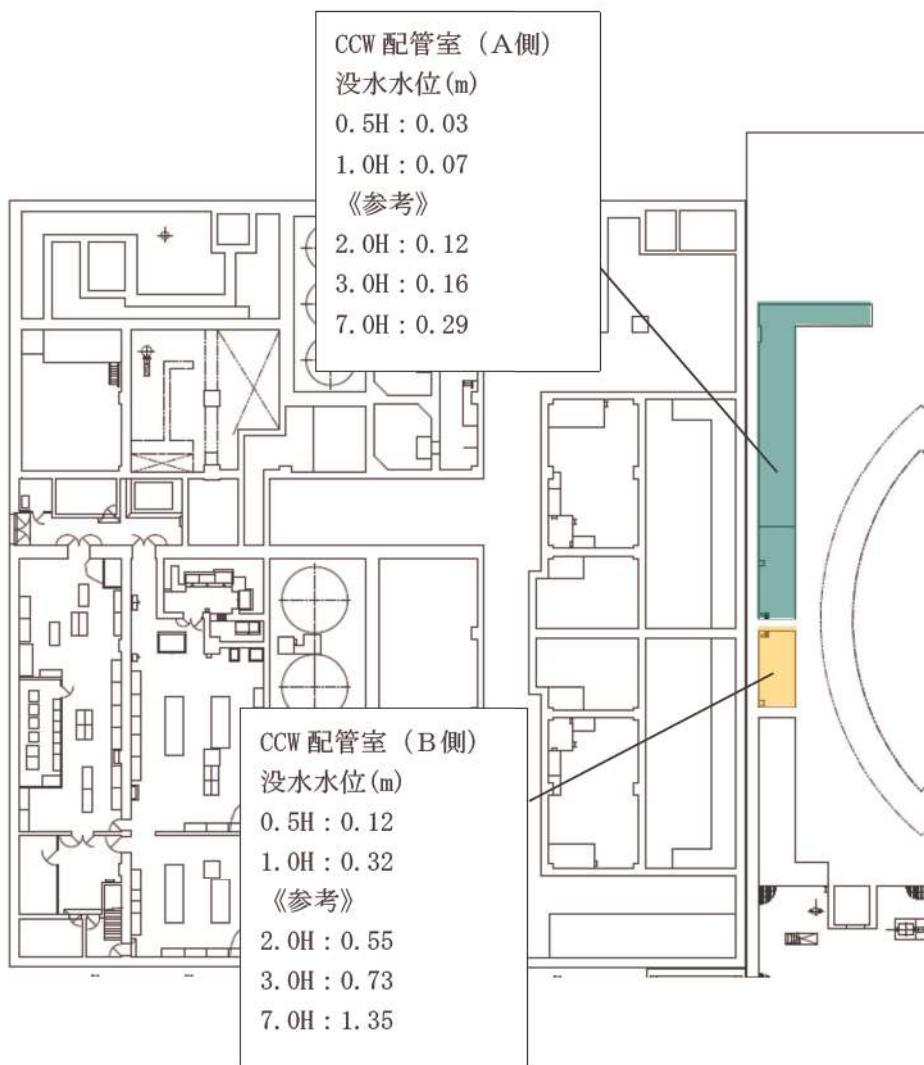

● :漏えいする機器

■ : A系又はB系で漏えいした場合の水没区画

■ : A系で漏えいした場合の水没区画

■ : B系で漏えいした場合の水没区画

図 5 溢水評価 (T.P. 2.3m 中間床)
(ISLOCA が余熱除去系の A 系又は B 系で発生)

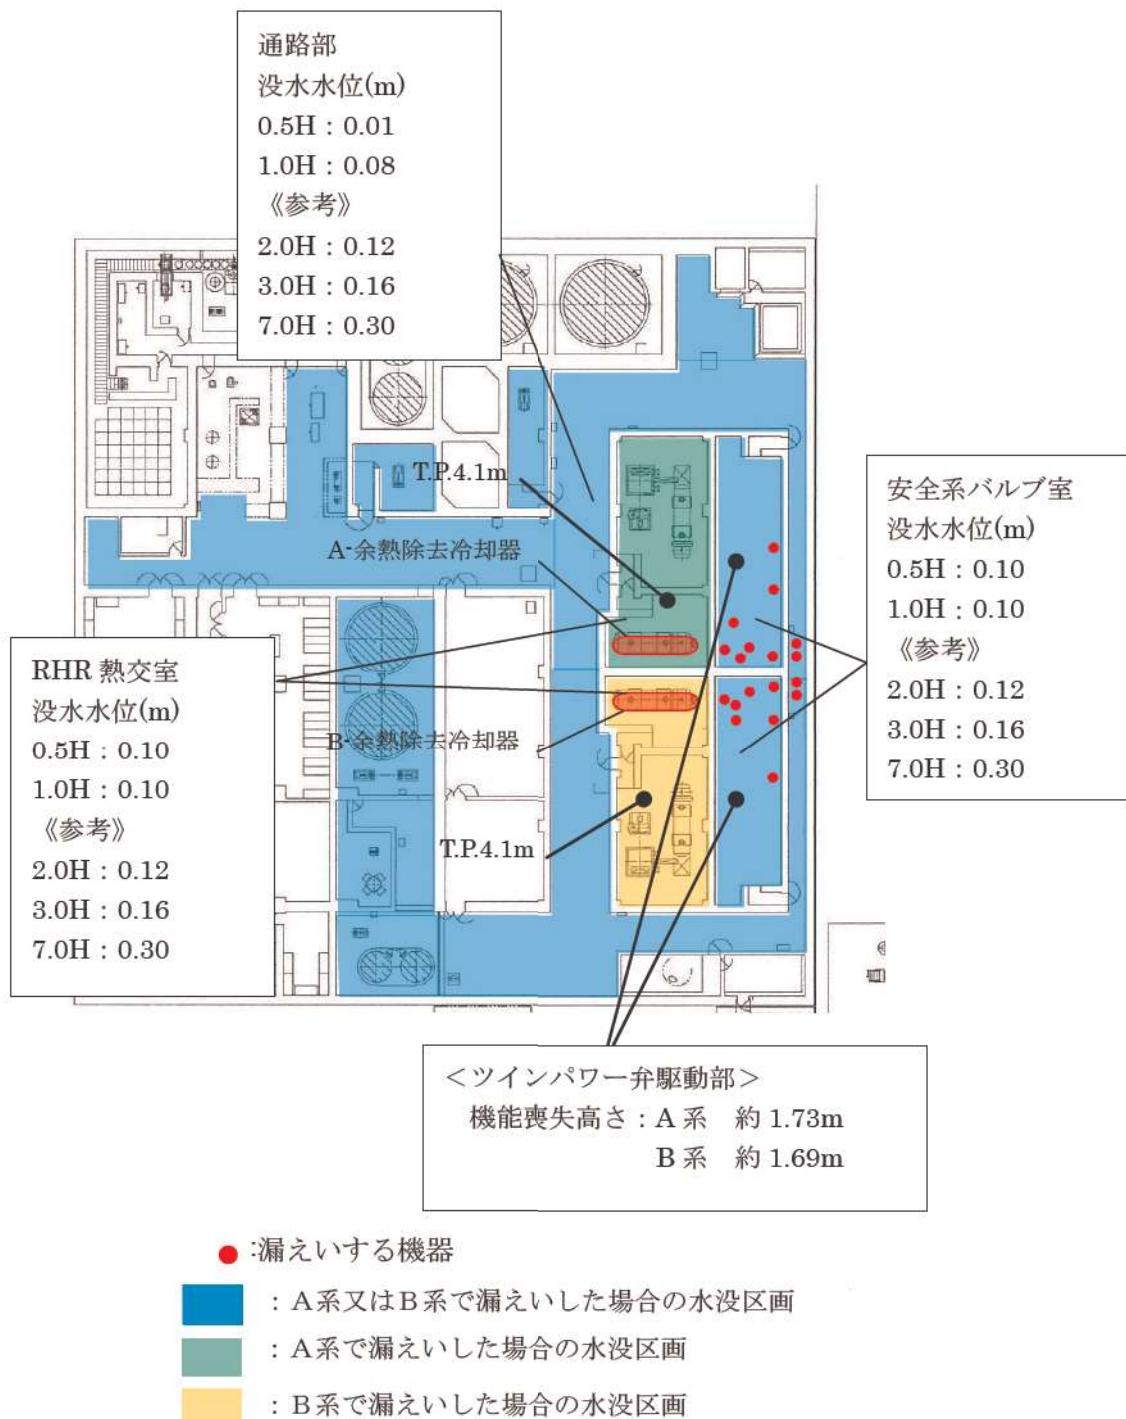


図 6 溢水評価 (T. P. 2.8m) (ISLOCA が余熱除去系の A 又は B 系で発生)

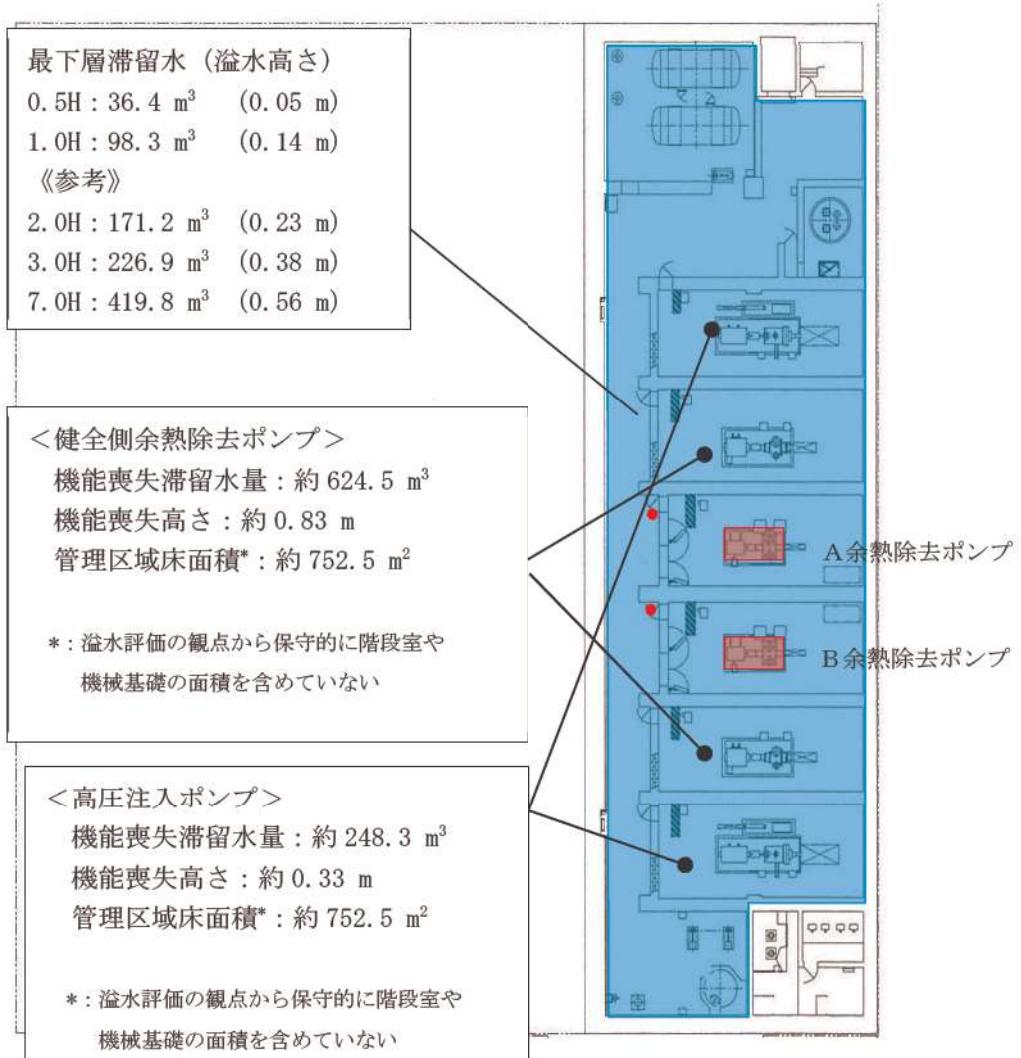


図 7 溢水評価 (T.P. -1.7m) (ISLOCA が余熱除去系の A 系又は B 系で発生)

ISLOCA 時の雰囲気温度の影響検討

ISLOCA 発生時には、事象収束及び長期冷却継続のため、高圧注入ポンプ、主蒸気逃がし弁、補助給水ポンプ、加圧器逃がし弁、充てんポンプ、健全側余熱除去ポンプ、健全側余熱除去冷却器、ツインパワー弁及びツインパワー装置の機能に期待している。このため、ISLOCA 発生時の雰囲気温度評価を行い、必要な対応操作の成立性及び関連計装品も含めた各機器の機能維持に関し以下のとおり確認した。

1. 検討対象エリアにおける雰囲気温度設定

ISLOCA 時に機能維持が必要な各機器の雰囲気温度の影響検討を実施するため、検討対象エリアにおける雰囲気温度については、溢水の影響を考慮して以下のとおり設定する。

a. 多ノード評価

漏えい水及び蒸気が発生したその階に滞留するものと仮定した評価。

b. 1 ノード評価

漏えいが生じる区画の高温雰囲気が開口部を通じて漏えいが発生しないエリアに流入することを想定し、安全補機室全体を 1 区画として漏えいが生じる区画とその他の区画の雰囲気が瞬時に混合すると仮定した評価。

c. その他（個別整理）

安全補機室外の漏えい水及び蒸気の影響を受けにくいと考えられる場所に設置されている機器については、GOTHIC 解析の評価対象外とし、個別に整理を行う。

なお、安全補機室内における雰囲気温度については、別紙－1 で述べた各区画の漏えい量データを用いて、解析コード GOTHIC により解析評価を実施した。

【評価条件】（図 1 参照）

- ・ 安全補機室内の機器は A 系と B 系で独立するように配置されているとともに、区画構造も A 系と B 系でほぼ同じである。本評価では、漏えいが余熱除去系の A 系で発生するものと仮定する。
- ・ ツインパワー弁の閉操作が完了する事象発生から 1 時間後まで、漏えいは継続するものとする。
- ・ コンクリート壁をヒートシンクとして考慮する。
- ・ 漏えい発生区画の温度評価では、漏えい水及び蒸気は発生した階に滞留するものとする。
- ・ 1 ノード評価では、安全補機室全体を 1 区画として、漏えいが生じる区画とそ

の他の区画の雰囲気が瞬時に混合すると仮定し、雰囲気温度は最大で 112℃まで上昇する。

- ・ 安全補機室内の各機器の評価に使用する雰囲気温度については、多ノード評価結果及び 1 ノード評価結果のうち、より厳しい条件となるものを使用する。

2. 検討結果

(1) 健全側余熱除去ポンプ（1 ノード評価）

健全側余熱除去ポンプは原子炉補助建屋の最下階である T.P. -1.7m に設置されており、ISLOCA 発生初期には高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、原子炉補助建屋 T.P. -1.7m の区画の雰囲気温度は約 112℃まで上昇するが、「2. 余熱除去系からの漏えい箇所及び漏えい量」で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより低下する。余熱除去ポンプ及び関連計装品について、雰囲気温度に対し機能維持されることを確認している。なお、ポンプ本体には、低温の原子炉補機冷却水が通水されており、ポンプ運転中、メカニカルシール及び軸受部の冷却がなされることから問題とはならない。

(2) 健全側余熱除去冷却器（1 ノード評価）

健全側余熱除去冷却器は原子炉補助建屋の T.P. 2.8m に設置されており、ISLOCA 発生後、他区画からの高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、原子炉補助建屋 T.P. 2.8m の区画の雰囲気温度は約 112 ℃まで上昇するが、余熱除去冷却器は金属部品で構成されており、雰囲気温度に対して問題とはならない。

(3) 高圧注入ポンプ（1 ノード評価）

高圧注入ポンプは原子炉補助建屋の最下階である T.P. -1.7m に設置されており、ISLOCA 発生初期には、高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、原子炉補助建屋 T.P. -1.7m の区画の雰囲気温度は約 112℃まで上昇するが、「2. 余熱除去系からの漏えい箇所及び漏えい量」で示したとおりツインパワー弁を閉止することにより低下する。高圧注入ポンプ及び関連計装品について、雰囲気温度に対し機能維持されることを確認している。なお、ポンプ本体には、低温の原子炉補機冷却水が通水されており、ポンプ運転中、メカニカルシール及び軸受部の冷却がなされることから問題とはならない。

(4) 補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁（その他）

補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁は区画として分離されている非管理区域に設置されており、関連計装部品も含め漏えいの影響は無く、補助給水ポンプ等の機能は維持される。

(5) 加圧器逃がし弁（その他）

加圧器逃がし弁は原子炉格納容器内に設置されているが、関連計装部品も含め、漏えい箇所である加圧器逃がしタンクと離れていることから、影響は少ない。また、ISLOCA 発生時よりも原子炉格納容器内の環境が厳しくなる「7.2.1.2 格納容器過温破損」の添付資料 7.2.1.2.2 「「全交流動力電源喪失+補助給水失敗」における原子炉冷却材圧力バウンダリから現実的な漏えいを想定した場合の事象進展について」において、加圧器逃がし弁に高温蒸気が流入する場合の影響を評価しており、当該弁及び当該弁の付属品の健全性を確認している。

(6) 充てんポンプ（その他）

充てんポンプは、原子炉補助建屋 T.P. 10.3m に設置されており、漏えい個所である充てんポンプ室上層の中間床と離れていることから影響は少なく、充てんポンプの機能は維持される。（別添－3 参照）

(7) ツインパワー弁（多ノード評価）

ISLOCA 発生初期には、高温の水及び蒸気の漏えいに伴い、ツインパワー弁が設置された原子炉補助建屋 T.P. 2.8m の区画の雰囲気温度は約 163°Cまで上昇するが、当該弁の材質は SUS316 系であり耐熱性に優れ、かつ設計温度 200°Cであるため問題とはならない。また、コンクリート壁のヒートシンクの効果及び事象発生から 1 時間後のツインパワー弁閉止完了以降は低下傾向となる。なお、ツインパワー弁駆動部は蒸気試験により閉止操作時において機能維持されることを確認している。（別添－1 参照）

また、ツインパワー弁は手動弁と同様に機械的に閉状態が保持されるとともに、弁閉止後のツインパワー弁の内部流体は最高使用圧力／温度条件以下であることから、弁閉止後の健全性（閉止状態の維持）に問題はない。

(8) ツインパワー弁の操作場所（その他）

ツインパワー弁の遠隔操作場所は原子炉補助建屋 T.P. 10.3m であり、アクセスルートも含めて溢水による建屋内雰囲気温度上昇の影響を受けないため、その操作は可能である。（別添－3 参照）

多ノード評価

1ノード評価

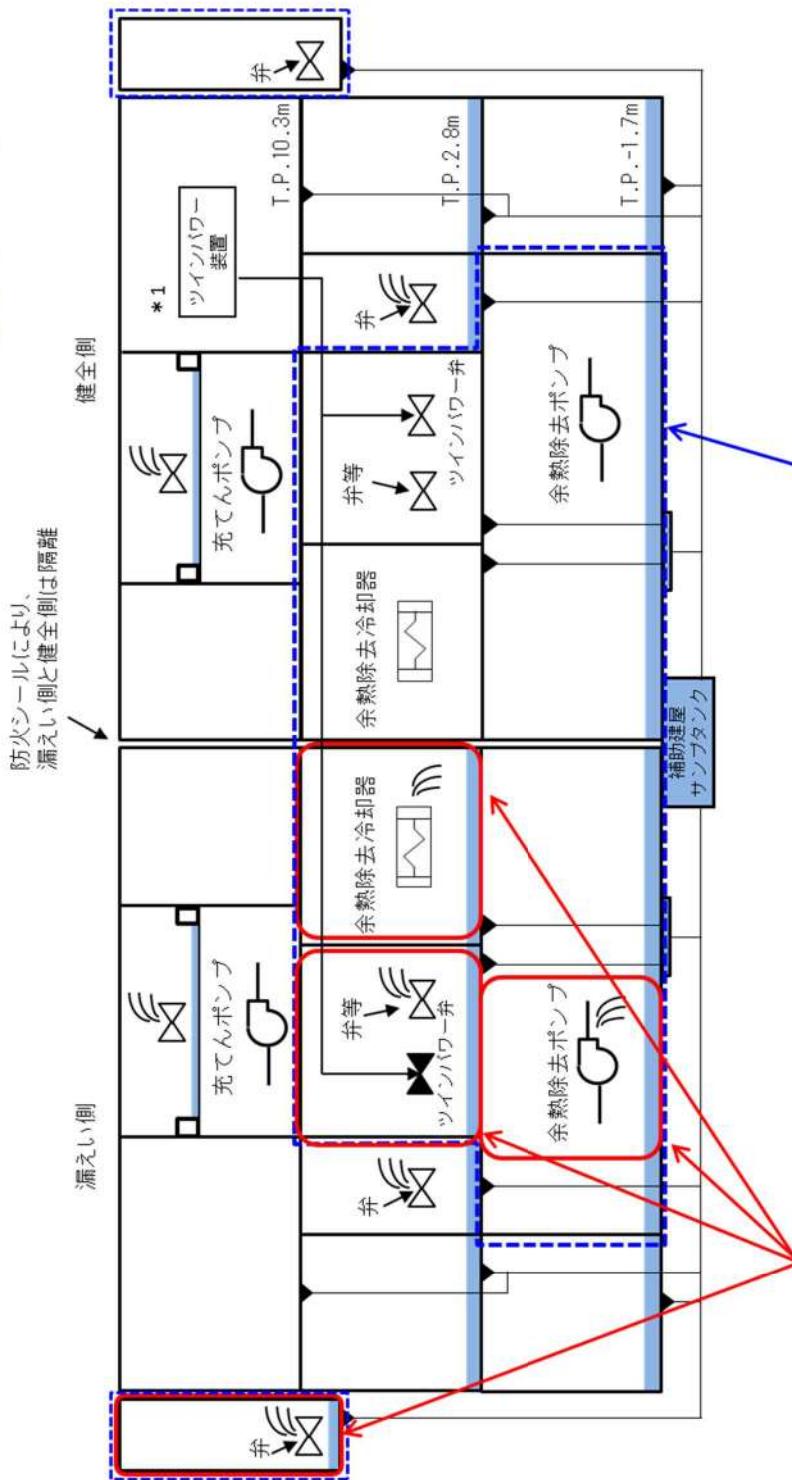


図 1 雰囲気温度評価の概念図

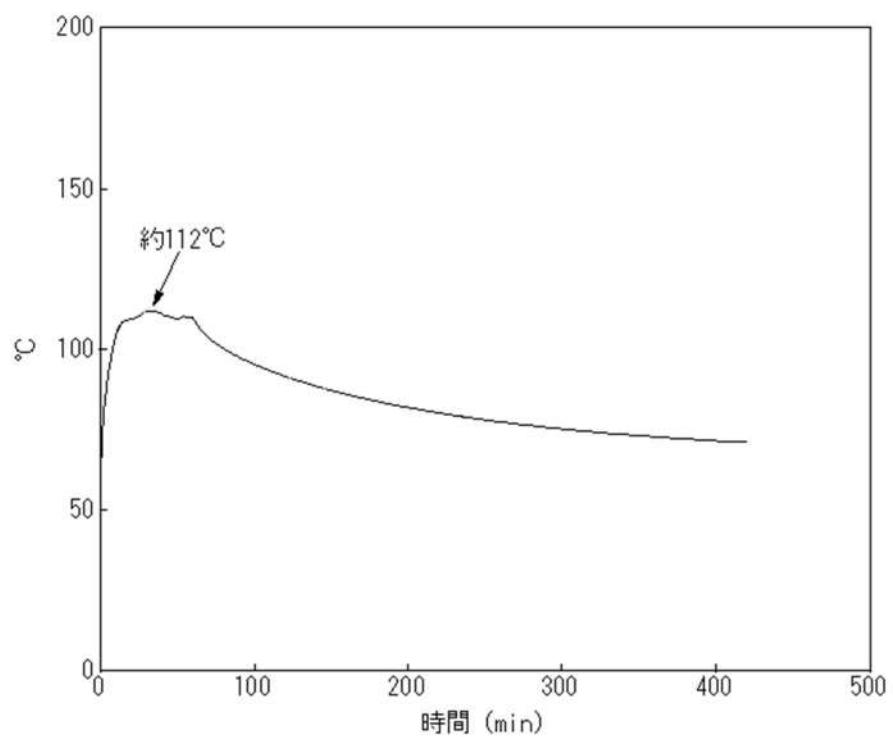


図 2 溫度評価結果（1ノード評価）

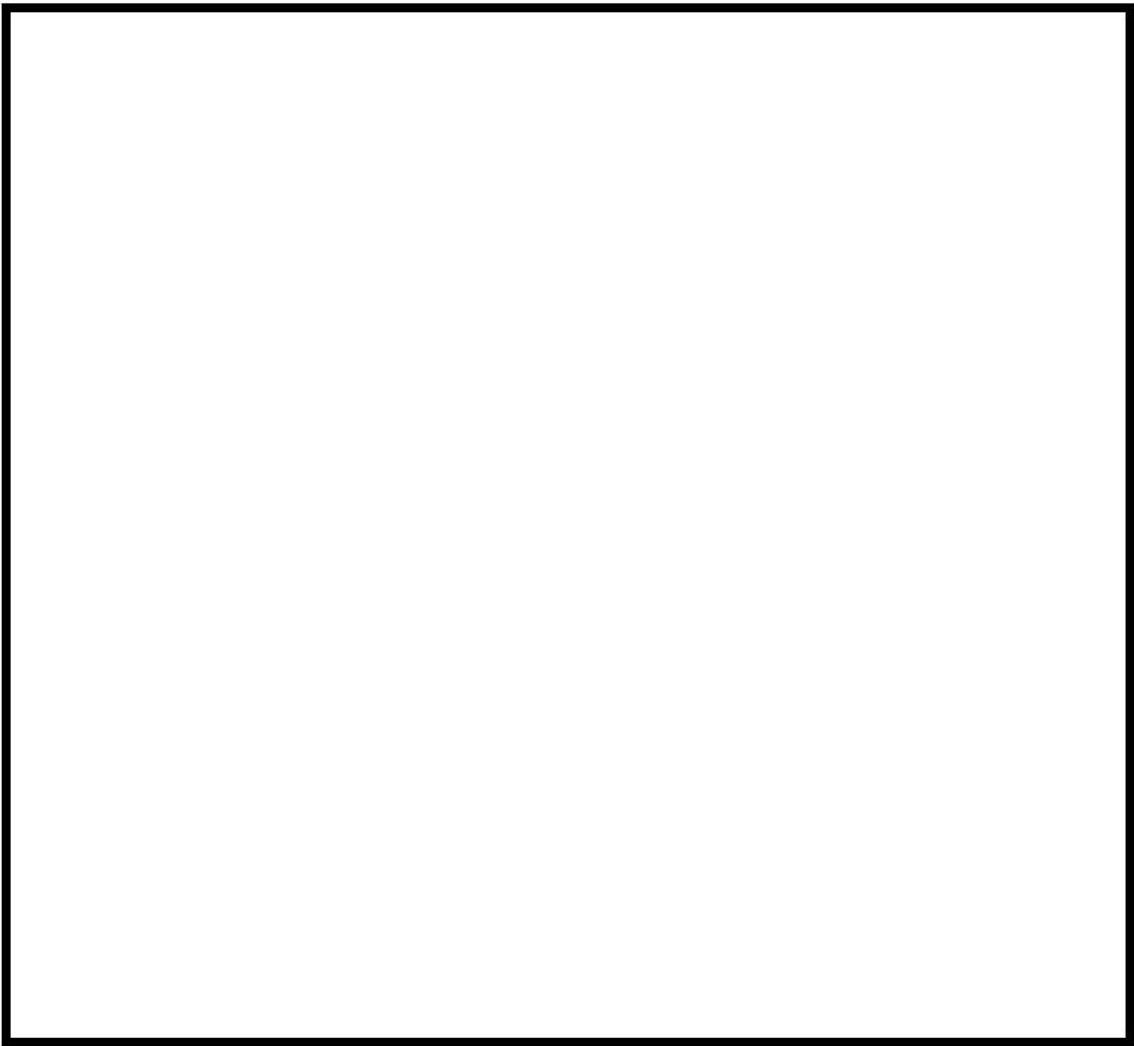


図 3 (1 / 2) 解析モデル

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

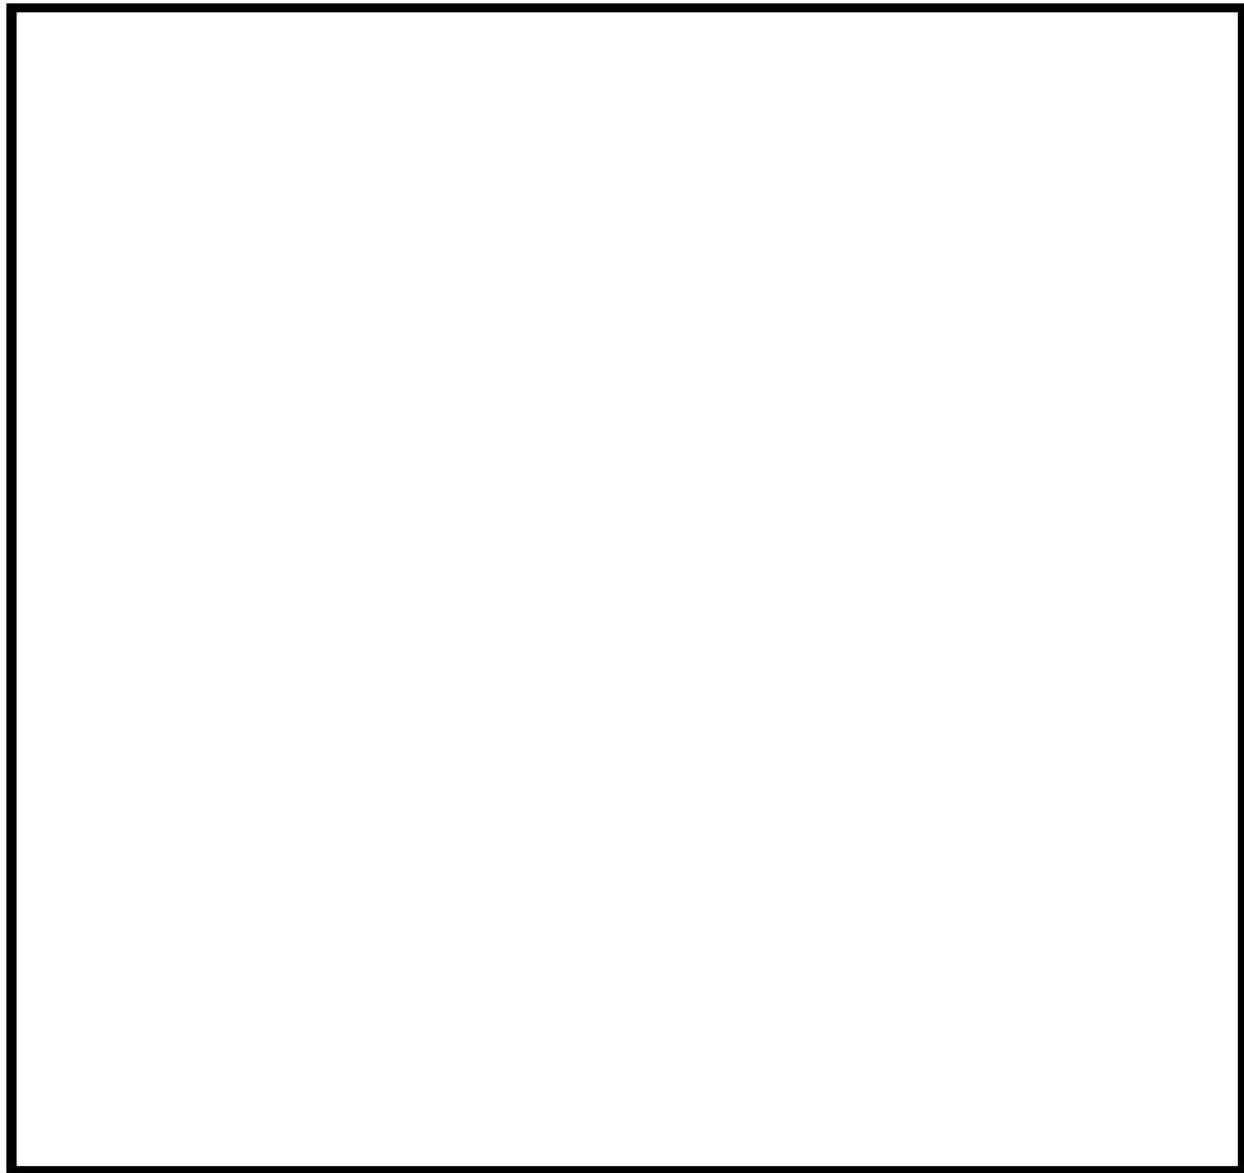


図 3 (2 / 2) 解析 モデル

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

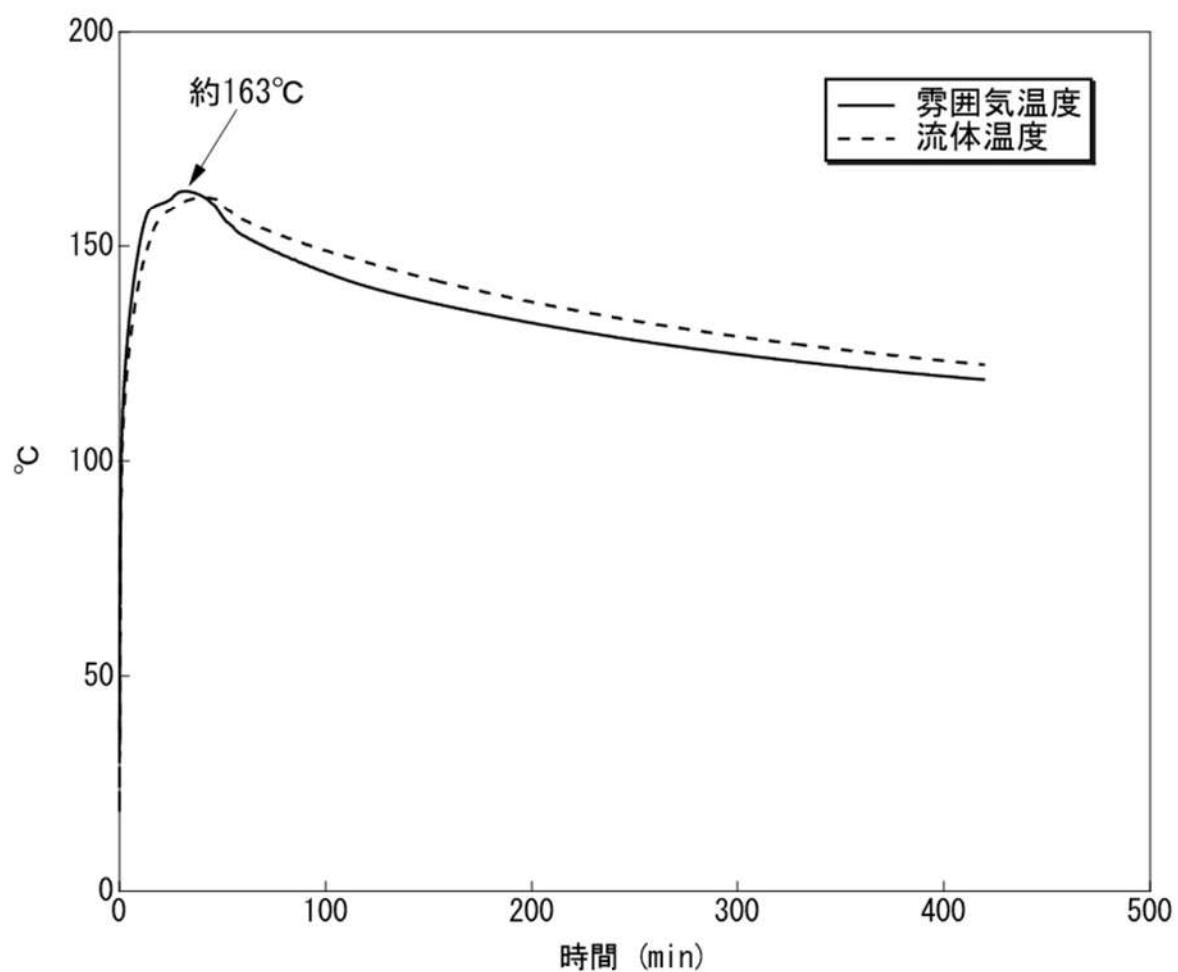


図 4 温度評価結果(ツインパワー弁設置区画 (T.P. 2.8m))

ISLOCA時におけるツインパワー弁の健全性について

ツインパワー弁が確実に動作することについては、以下のとおり設計段階でツインパワー弁の操作に必要なトルクを確保できるように設計し、現地据付完了後において通常状態で弁が円滑に開閉操作できることを確認する。また、高温蒸気雰囲気下においてツインパワー弁が開閉できることを試験により確認する。

1. 設計段階及び現地据付完了後の確認

ツインパワー弁の動作原理は圧縮空気が低ひん度単動形4ポート空気式切換弁を介してエアモータに供給され、エアモータのピストン運動によりツインパワーアクチュエータへトルクが伝達されることで、ツインパワー弁を開閉操作する。ツインパワー弁の閉操作に必要なトルク29N·m以上になるように圧縮空気の設計を行い、現地据付完了後、弁が円滑に閉操作できることを確認している。（ポンベ操作完了から13分で閉止可能）

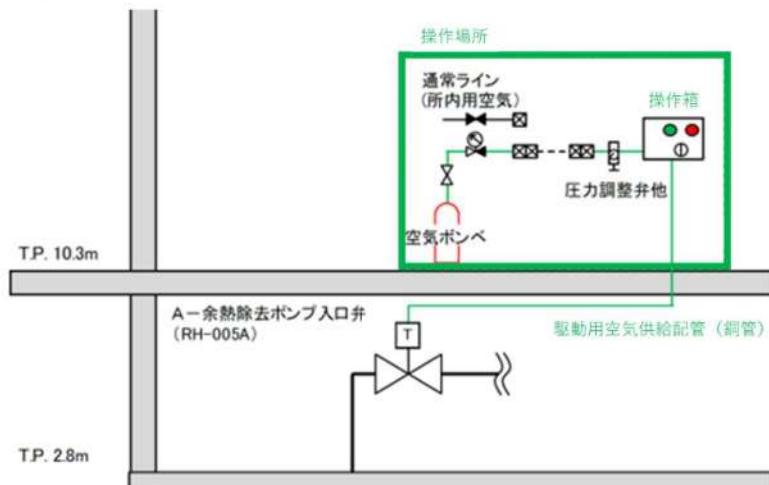


図1 ツインパワー弁及び操作場所の概念図

2. ISLOCA発生時の温度環境下における駆動部構成品の健全性

ツインパワー弁の構成品は図2から図7に示すとおり、金属材料と高分子材料（オーリング、オイルシール、樹脂類）で作られている。また、図に示す構成品以外には駆動用の空気を供給する銅管がある。ツインパワー弁の構成品は、ISLOCAに伴う高温の蒸気漏えいにより、最高で163°Cの温度環境に曝される。

金属材料については、ISLOCA発生時の温度環境において著しい変形や化学反応による非可逆的な変化はなく、また、ツインパワー弁の閉操作を行う事象発生から1時間後以降、雰囲気温度は低下することから動作に大きな影響はないと考えられるが、次項にて試験的に確認を実施することとする。



図 2 ツインパワーアクチュエータ構造図



図 3 エアモータ構造図

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



図 4 オペレーティングシリンダー構造図



図 5 空気式リミットスイッチ構造図

■ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



図 6 コントロールバルブ構造図



図 7 低ひん度単動形 4 ポート空気式切換弁構造図

□ 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

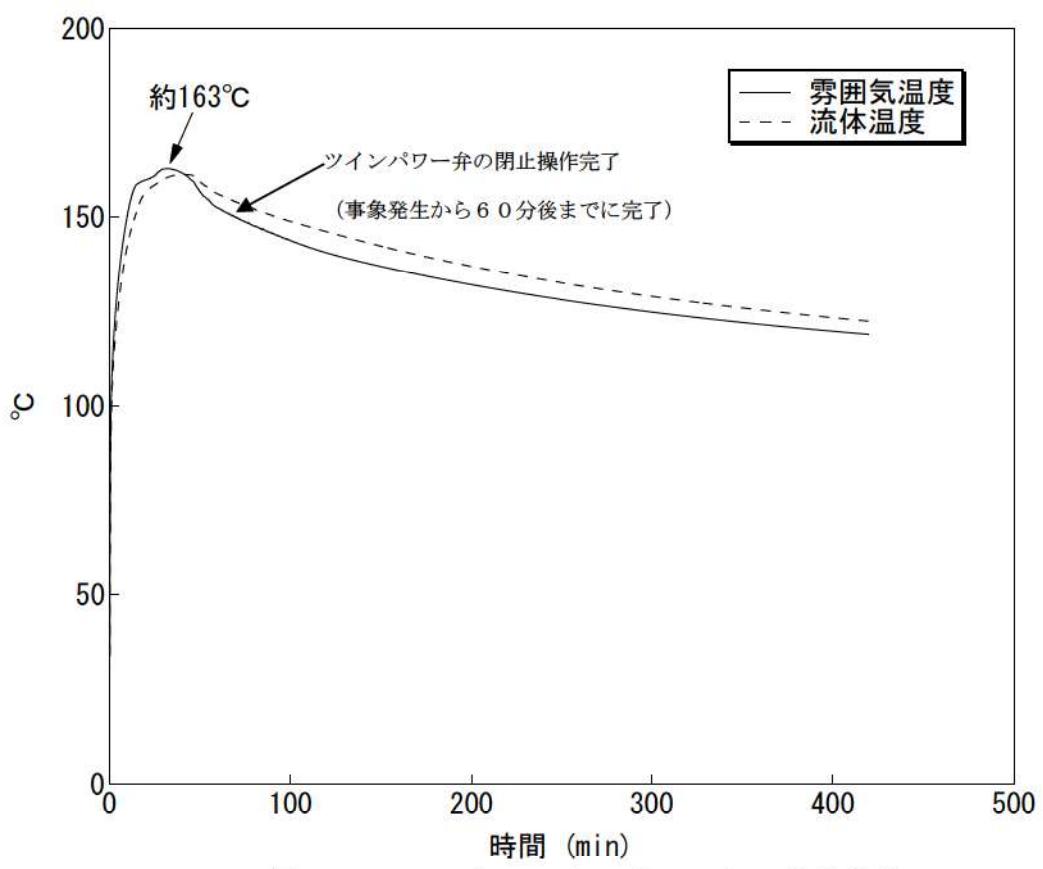


図 8 ISLOCA時のツインパワー弁の環境条件

3. 試験による確認

ISLOCA発生時においても、ツインパワー弁の動作は確保できると考えられるが、念のため、次に示すとおり、蒸気曝露試験及び高温試験を組み合わせてISLOCAに伴う高温の蒸気雰囲気を模擬し、ツインパワー弁がISLOCA発生時に確実に動作することを確認した。

3.1 蒸気曝露試験

<試験内容>

ツインパワー弁の構成品を試験装置内に設置し、最高165°C以上の蒸気雰囲気で8時間^{*1}保持した後、試験装置から取り出し常温まで冷えた状態で、規定の負荷に対して円滑に動作することを確認する。また、外観観察を行い、動作に影響を及ぼすような過大な変形、割れ等がないことを確認する。

※1 : ISLOCA発生時の温度履歴以上に保持する。8時間はISLOCAの有効性評価で想定した事象発生からツインパワー弁閉止完了までの時間である1時間を越えるものとして設定している。

3.2 高温試験

<試験内容>

ツインパワー弁の構成品について3.1の蒸気試験に供した後、手入れをせずに高温試験を実施する。ツインパワー弁の構成品を加熱容器内に収納し、最高165°C以上の高温雰囲気で計8時間^{*2}保持する。保持開始1時間後^{*3}から、1時間ごとに高温状態でツインパワー弁が規定の負荷に対して円滑に動作することを確認する。また、高温雰囲気で8時間保持後、外観観察を行い、動作に影響を及ぼすような過大な変形、割れ等がないことを確認する。

※2 : ISLOCA発生時の温度履歴以上に保持する。8時間はISLOCAの有効性評価で想定した事象発生からツインパワー弁閉操作完了までの時間である1時間を越えるものとして設定している。

※3 : 2次冷却系強制冷却、減圧操作により、1次冷却系の圧力が十分低下し、ツインパワー弁の閉操作が可能な時間。

○試験装置

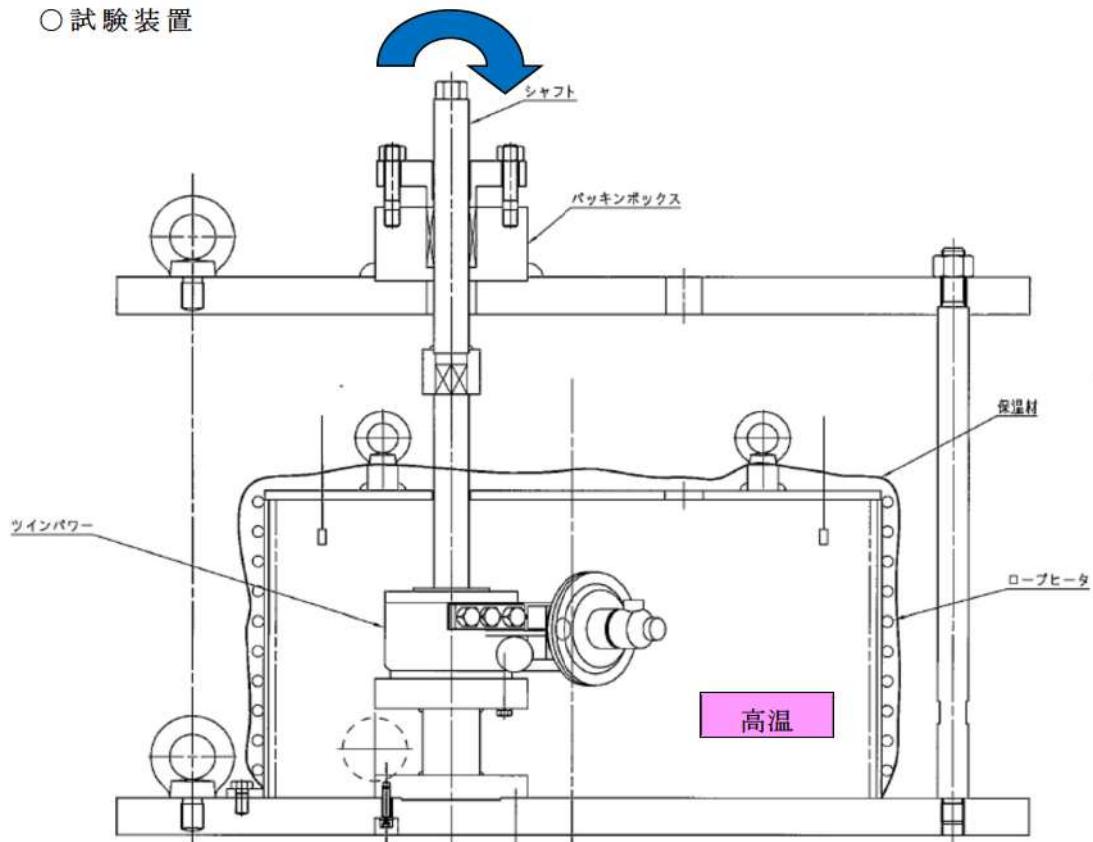


図 9 試験装置概要

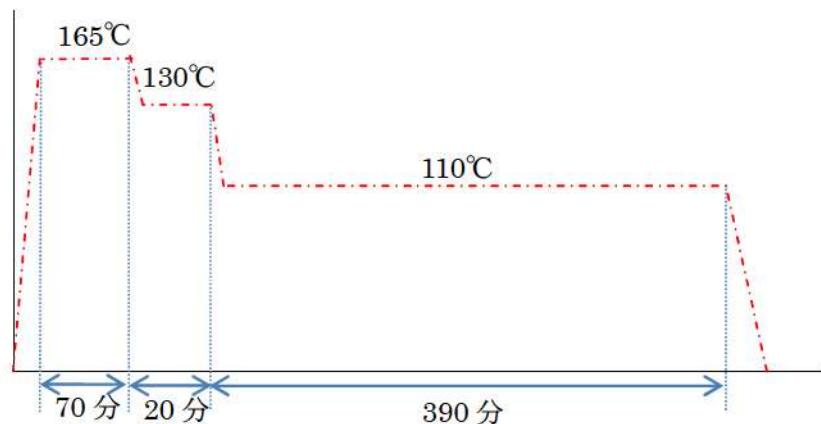


図 10 試験時温度条件

3.3 試験結果

ISLOCA 発生時の環境条件を模擬し、蒸気曝露試験及び高温試験を行った結果、ISLOCA 時においてもツインパワー弁の動作は可能であることを確認した。各試験結果について以下に示す。

【蒸気曝露試験】

8 時間蒸気雰囲気保持後に動作確認したところ、規定の負荷に対して円滑に動作した。また、外観観察においても作動に影響を及ぼすような過大な変形、割れ等はなかった。試験前後におけるツインパワー本体の外観及び内部の状況を図 11 に示す。

【高温試験】

温度保持開始 1 時間後から 1 時間ごとに高温状態で動作確認したところ、規定の負荷に対して円滑に動作した。また、外観観察においても作動に影響を及ぼすような過大な変形、割れ等はなかった。試験前後におけるツインパワー弁駆動部の外観及び内部の状況を図 11 に示す。

試験前



蒸気暴露試験後



高温試験後



図 1 1 ツインパワー弁駆動部外観及び内部観察

ツインパワー弁の駆動のメカニズムについて

ツインパワー機構とは、駆動源である圧縮空気等により、エアモータでピストンシャフトを往復運動させ、更に回転送り機構でピストンシャフトの往復運動を回転運動に変換するものである。下図に一般的なツインパワー弁の構造及び駆動のメカニズムについて示す。

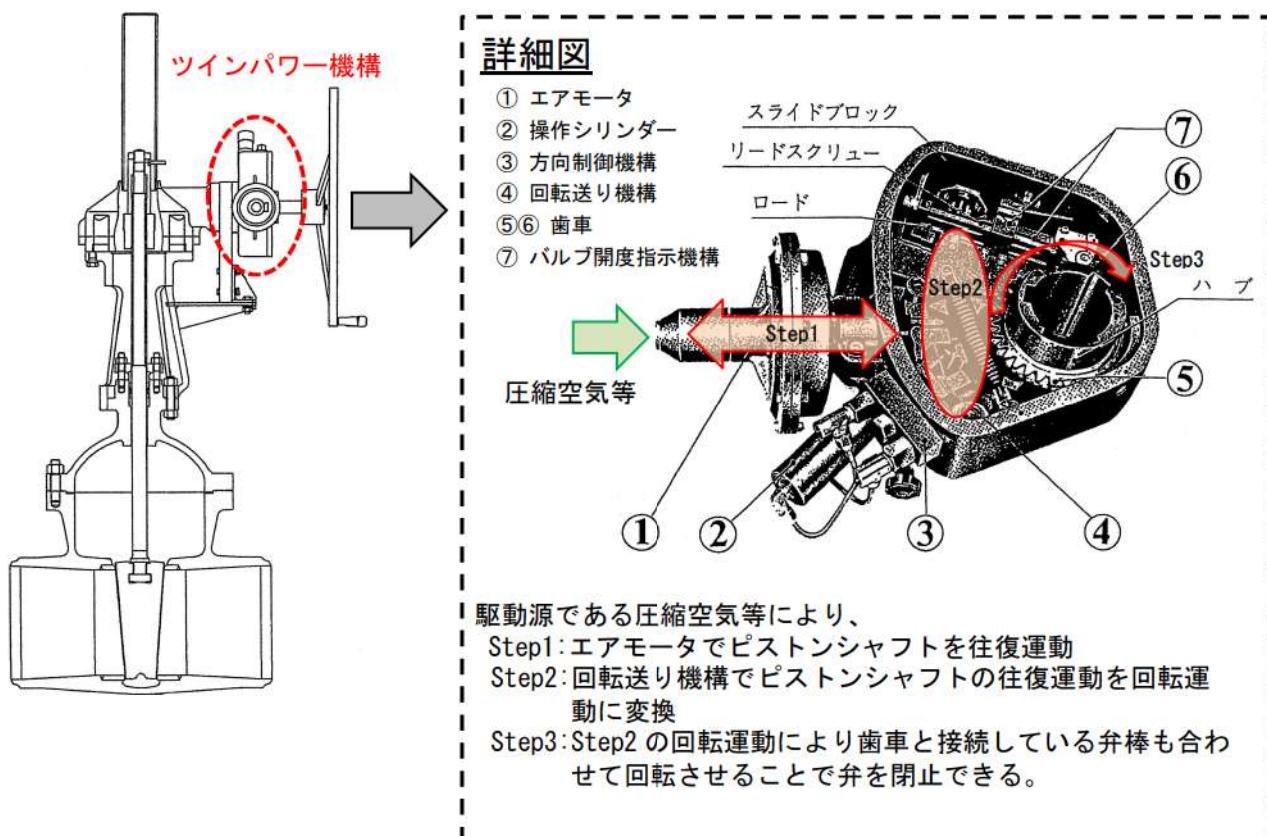


図 ツインパワー弁の構造及び駆動のメカニズムについて

GOTHIC によるツインパワー弁操作場所の温度評価

ツインパワー弁の遠隔操作場所及び充てんポンプ室は原子炉補助建屋 T.P. 10.3m であり、溢水の影響を直接受けないため ISLOCA 発生時に雰囲気温度が大きく上昇することはないと考えられる。一方で、原子炉補助建屋内で発生する高温の水蒸気が機器搬入ハッチ等を介して、操作場所及び充てんポンプ室の雰囲気温度に多少の影響を与えることは否定できない。

ここでは、ISLOCA の有効性評価の結果を解析コード GOTHIC に入力した解析を行い、機器搬入ハッチ等の開口部から流入した蒸気が操作場所及び充てんポンプ室の雰囲気温度に与える影響を評価する。

1. 評価条件

本評価条件を表 1 に、評価モデルの概念図を図 1 に、ISLOCA 発生時の原子炉補助建屋内の状況概要を図 2 に示す。

表 1 主要解析条件

項目	解析条件	条件設定の考え方
解析コード	GOTHIC	—
評価モデル	分割モデル（図 1 参照）	現実的な伝搬経路を想定
補助建屋内の漏えい個所	T.P. -1.7m 通路 T.P. 2.8m 通路 T.P. 10.3m 中間床 充てんポンプバルブ室	有効性評価まとめ資料の漏えい機器評価および配置に基づく
漏えい停止	事象発生後 60 分	有効性評価と整合 運転員操作時間を考慮
ヒートシンク	考慮（コンクリート壁）	—
補助建屋外への放熱	考慮しない	雰囲気温度の観点から保守的想定として設定
建屋内換気系	考慮しない	雰囲気温度の観点から保守的想定として設定

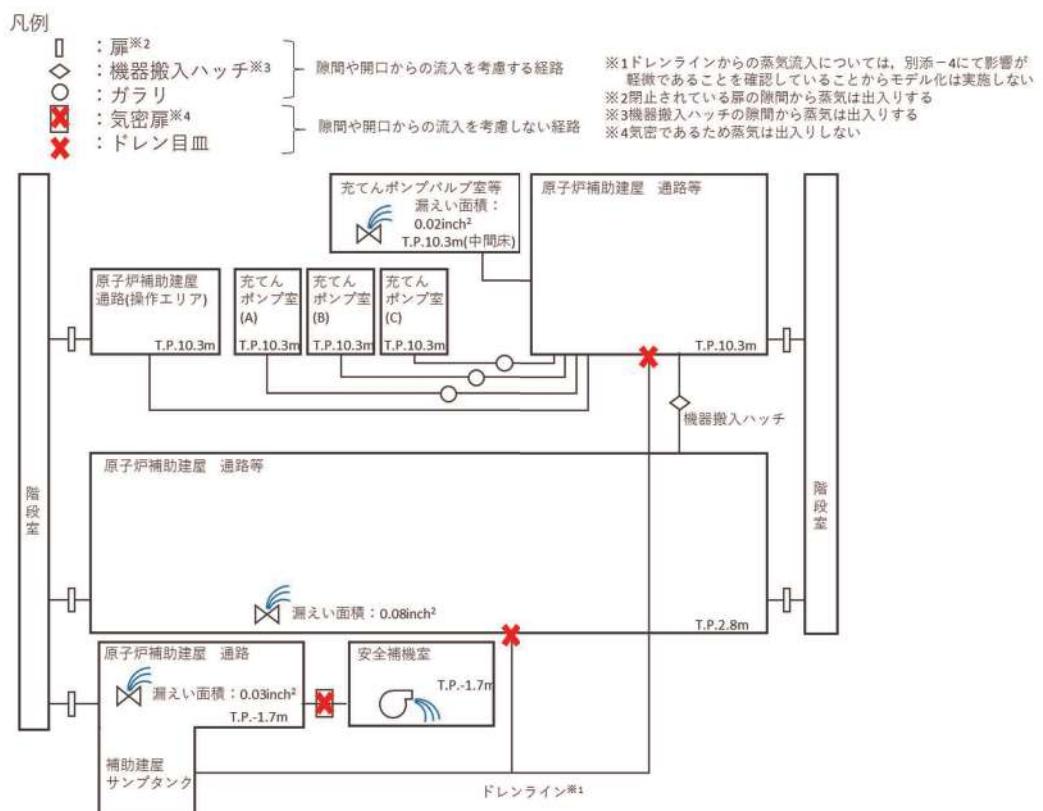


図 1 評価モデルの概念図

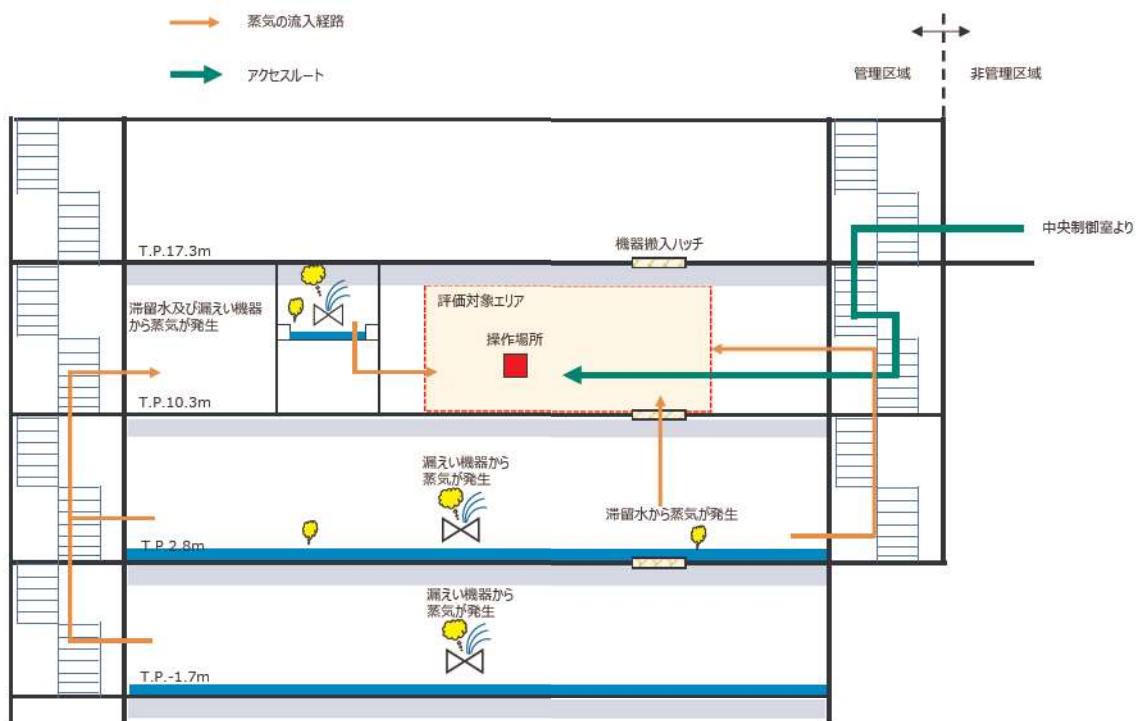


図 2 ISLOCA 発生時の原子炉補助建屋内状況概要

○蒸気流入経路の考え方について

ISLOCA 発生時における、ツインパワー弁操作場所 (T.P. 10.3m) への蒸気流入経路に対する解析上の扱いを以下に示す。

①機器搬入ハッチ

当該ハッチの隙間を蒸気の流入経路として設定する。

②階段室

原子炉補助建屋下層フロア (T.P. -1.7m 及び T.P. 2.8m) で発生した蒸気が閉止された扉の隙間から階段室に流入し、T.P. 10.3m の閉止された扉の隙間を介してツインパワー弁操作場所へ流入する経路を設定する。

③補助建屋通路部の目皿

ドレン配管内で発生する蒸気量はわずかであるため、流入パスとして考慮しない。 (別添一4 参照)

2. 評価結果

①ツインパワー弁操作場所およびアクセスルートへの影響

図3から図5に示すとおり、アクセスルートとなる「原子炉補助建屋通路等 (T.P. 10.3m 機器ハッチ設置区画)」、「階段室」及び操作場所である「原子炉補助建屋 通路(操作エリア)」における雰囲気温度の最大値は約45°Cとなり、ツインパワー弁の操作に影響がないことが確認できた。

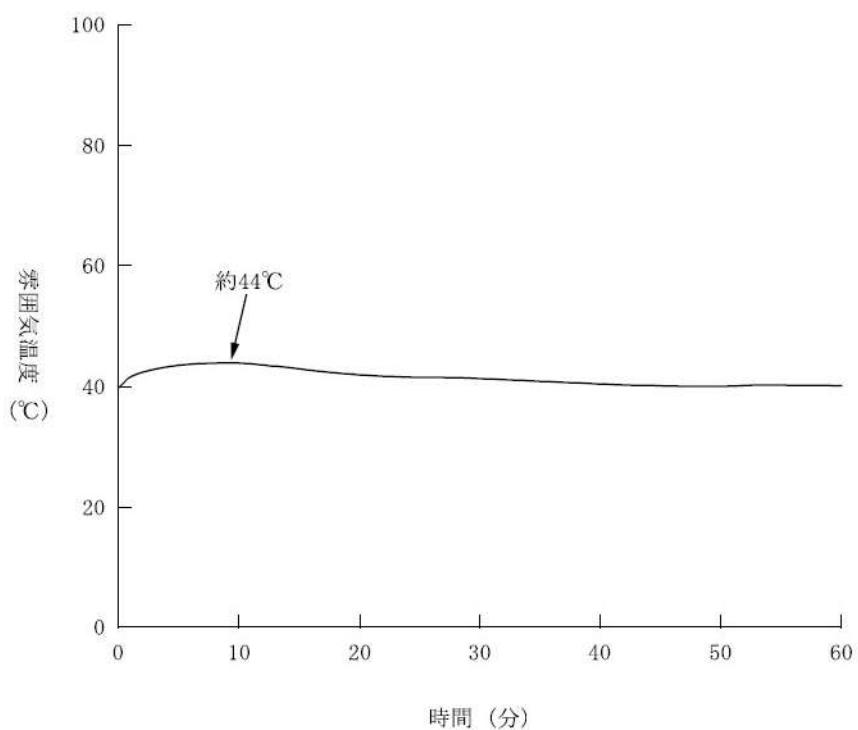


図3 原子炉補助建屋通路の雰囲気温度 (T.P. 10.3m 機器ハッチ設置区画)

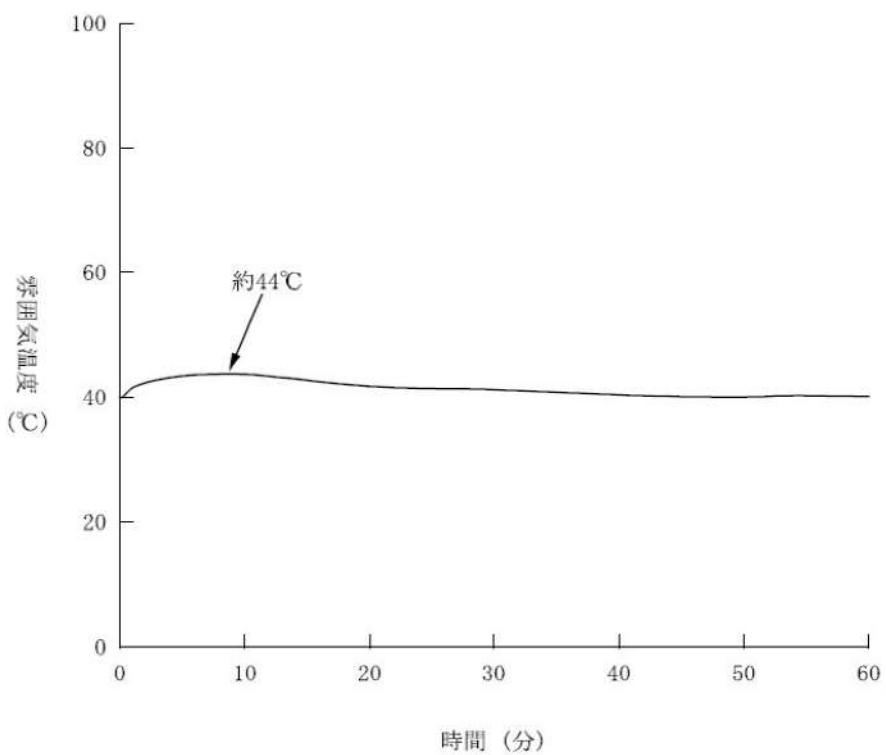


図 4 階段室の霧囲気温度

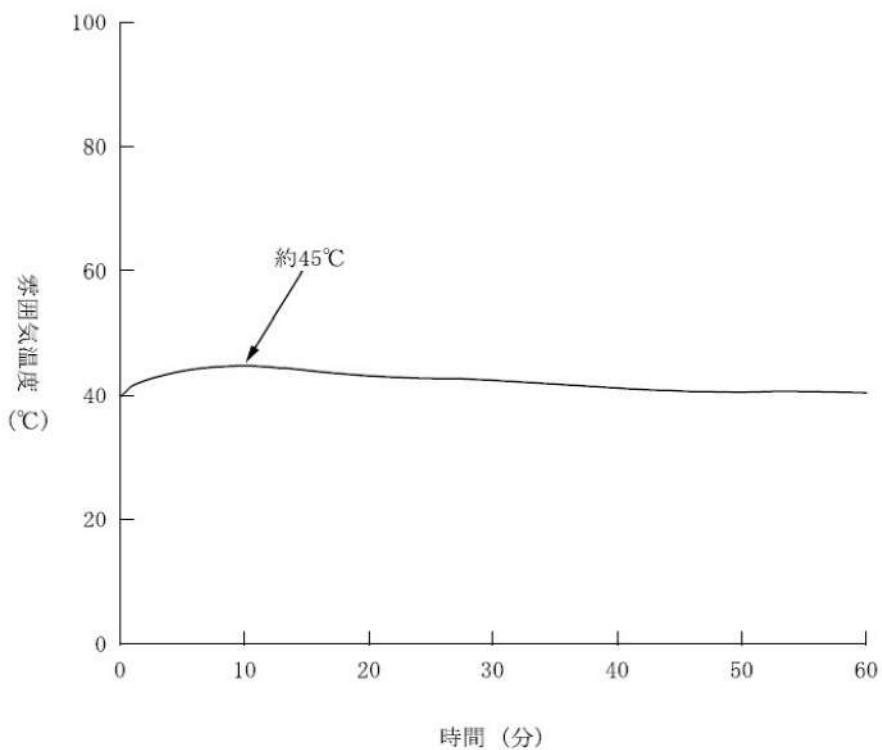


図 5 ツインパワー弁操作場所の霧囲気温度

②充てんポンプ室雰囲気温度への影響

図6に示す通り充てんポンプ室の雰囲気温度の最大値は約44℃となり、充てんポンプの機能は維持される。

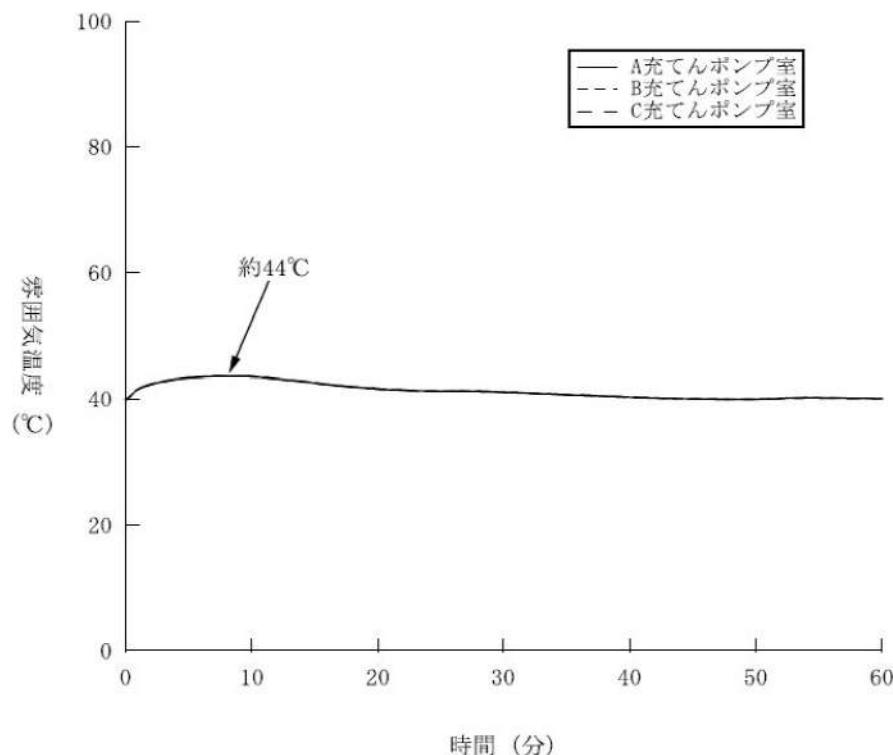


図6 充てんポンプ室の雰囲気温度

ドレン配管内からの蒸気発生量について

ISLOCA 発生後、原子炉補助建屋内等で発生した漏えい水は補助建屋サンプタンクに集積され、サンプタンクと接続しているドレン配管内に形成された水面から蒸気が発生する。

ここでは、ドレン配管内の水面からの蒸気発生量を評価するとともに、T.P. 2.8m 通路部から発生し、機器搬入ハッチを介してツインパワー弁操作場所に流入する蒸気量と比較する。

1. 評価条件

(1) ドレン配管

ドレン配管内の滞留水の水面近傍では空気の流れはないと考えられることから、ドレン配管内の水面からの物質拡散により蒸気が発生すると仮定する。

本評価では、ドレン配管内の水面から発生する蒸気の影響を保守的に評価するため、目皿から水面までの距離を 1 m と設定する。また、蒸気発生量については、ドレン配管内に発生した蒸気は全てツインパワー弁操作場所に流入すると仮定する（図 1）。

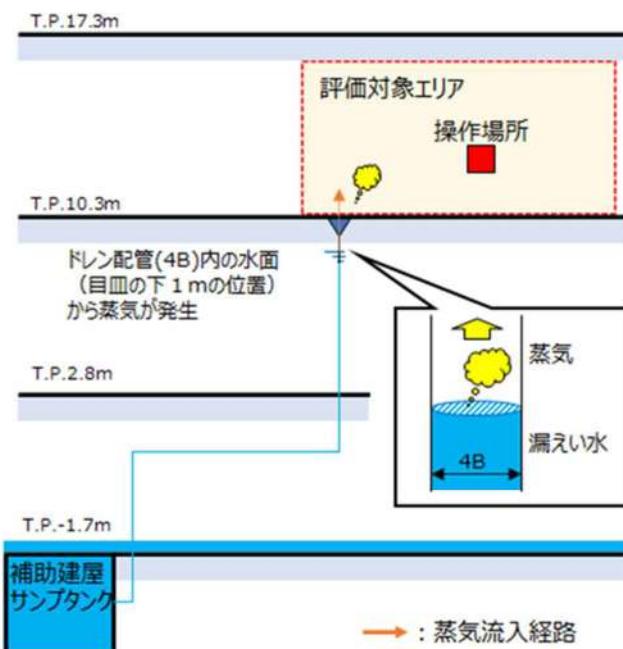


図 1 ドレン配管からの蒸気発生と流入（イメージ図）

(2) T.P. 2.8m 通路

T.P. 2.8m 通路では空気の流れがあると仮定し、別紙-1 図 6 に示す補助建屋内通路に広がった高温（100°C一定）の滞留水から対流物質伝達によって蒸気が発生すると仮定する。さらに、T.P. 2.8m に存在する余熱除去系の弁からの蒸気の漏えいを考慮する。

本評価では、T.P. 2.8m に存在する蒸気のうち、機器搬入ハッチ隙間 (0.03m^2 、図 2) に安全率 10 を乗じた値 (0.3m^3) と溢水面積 (約 794m^2) の面積比の蒸気がツインパワー弁操作場所に流入すると仮定する。

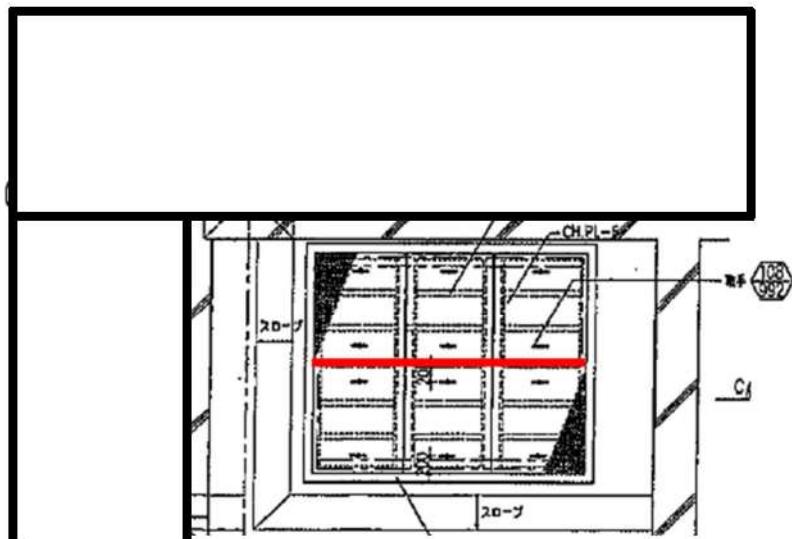


図 2 機器搬入ハッチ

□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

2. 蒸気発生量の評価について

ドレン配管および T.P. 2.8m 通路から発生する蒸気は、それぞれ以下に示す通り、静止気体中の場合（物質拡散）の式と空気流れがある場合（対流物質伝達）の式を用いて求める。

■ 静止気体中の場合（物質拡散）

$$\dot{n}_w = M_w N_A = \frac{M_w P D_{AB}}{R_0 T \cdot L} \ln \left(\frac{1}{1 - P_{w0}/P} \right) \quad (5)$$

\dot{n}_w : 蒸発速度 ($\text{kg}/\text{m}^2\text{s}$)

M_w : モル質量 (0.018 kg/mol)

N_A : 濃度勾配 (m^2/s)

D_{AB} : 拡散係数 (m^2/s)

$$D_{AB} = D_0 \cdot (T/273.15)^m \cdot 101325/P$$

$$D_0 = 22.0 \text{ mm}^2/\text{s} \text{ (水の場合)} \quad m = 2.0$$

L : 水面から配管出口までの距離 (m) (約 1 m と設定)

P : 大気圧 ($1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$)

P_{w0} : 水蒸気分圧

R_0 : 状態定数 ($8.314 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$)

T : 温度 (373.15 K)

■ 空気流れがある場合（対流物質伝達）

物質伝達率 h_m は以下の式より求まる。

$$Sh_L = \frac{h_m L}{D_{AB}} = 0.664 Re_G^{1/2} Sc^{1/3} \quad (1)$$

$$Re_G = \frac{u_G L}{v_G} \quad (2)$$

$$Sc = \frac{v_G}{D_{AB}} \quad (3)$$

h_m : 物質伝達率 (m/s)

L : 長さ (m)

D_{AB} : 拡散係数 (m^2/s)

$$D_{AB} = D_0 \cdot (T/273.15)^m \cdot 101325/P$$

$$D_0 = 22.0 \text{ mm}^2/\text{s} \text{ (水の場合)} \quad m = 2.0$$

Sh : シャーワット数

Re : レイノルズ数

Sc : シュミット数

u_G : 空気流速 (m/s)

v_G : 空気の動粘度 (約 23.5 mm²/s @100°C)

蒸発速度 n_w^* は以下の式により求める。

$$n_w^* = \frac{j_w}{1-\omega_{w0}} = \frac{h_m(\rho_{w0}-\rho_{w\infty})}{1-\omega_{w0}} = \frac{h_m(P_{w0}-P_{w\infty})}{(R_0/M_w)T} \frac{1}{1-P_{w0}/P} \quad (4)$$

j_w : 質量拡散流束 (kg/m² s)

ω_w : 質量分率 (= ρ_i/ρ)

ρ_w : 質量濃度 (kg/m³)

P : 大気圧 (1.01 × 10⁵ Pa)

P_w : 水蒸気分圧 (界面)

R : 状態定数 (8.314 J/mol · K)

M_w : モル質量 (0.018 kg/mol)

T : 温度 (373.15 K)

※下付き文字「0」は界面、「∞」は界面から十分に離れた位置での値を示す。

以上より、算出した蒸発速度 n_w^* と溢水面積または配管内面積から蒸発量を求める。

3. 評価結果

ツインパワー弁の操作は、ISLOCA 発生の 30 分後に開始し 60 分後には操作を終了することを考慮し、30 分間及び 60 分間における蒸気発生量を表 1 に示す。

ドレン配管内の漏えい水面から発生する蒸気量は、T.P. 2.8m 通路部から発生した蒸気が機器ハッチ隙間を介して流入する蒸気量と比べて僅かであり、ツインパワー弁操作エリアの雰囲気温度に対して殆ど影響しない。

表 1 評価結果まとめ

時間	ドレン配管	下階層
30 分	約 1.2 × 10 ⁻³ kg	約 1.9 kg
60 分	約 2.4 × 10 ⁻³ kg	約 3.5 kg

※参考文献

JSME テキストシリーズ 伝熱工学, 日本機械学会, 2006 年 12 月 1 日

ISLOCA 時の放射線量評価

ISLOCA 発生時には、事象収束及び長期冷却継続のため、高圧注入ポンプ、主蒸気逃がし弁、補助給水ポンプ、加圧器逃がし弁、充てんポンプ、健全側余熱除去ポンプ、健全側余熱除去冷却器、ツインパワー弁及びツインパワー装置の機能に期待しているが、ISLOCA 発生時の放射線量評価を行い、必要な対応操作の成立性及び関連計装品も含めた各機器の機能維持に関し以下のとおり確認した。

1. 対応操作の成立性

(1) 評価条件

余熱除去系からの漏えいを停止するために、ツインパワー弁を閉止し、漏えい箇所を隔離する必要がある。ツインパワー弁の閉止操作を行う場所は、図 1 に示すとおり、原子炉補助建屋 T.P. 10.3m の通路部であり、当該区画には漏えいする可能性のある機器等はないが、上下階に漏えいする可能性のある機器等が複数存在し、皿の排水に期待しない場合、上下階区画に漏えい水が滞留することが想定される。また、漏えいした蒸気が操作場所へ流入する可能性がある。

そこで、漏えいした 1 次冷却材に起因する外部被ばく線量及び内部被ばく線量を評価し、作業の成立性を確認する。ただし、放射線量を保守的に評価するために、作業員は放射線防護具（全面マスク又は電動ファン付きマスク）を装着しないことを想定する。

漏えい箇所の隔離は 1 時間以内に行うことから、評価としては、保守的に 1 時間漏えいが継続すると想定した。

なお、漏えいする系統に関しては、温度評価及び溢水評価と同様に A 系からの漏えいを想定して放射能濃度を求める。

(2) 評価手法

ツインパワー弁操作区画（原子炉補助建屋 T.P. 10.3m の通路部）は、漏えいする可能性のある機器等はないが、上下階から蒸気が流入することを仮定し、その寄与を考慮する。一方、最下層区画（T.P. -1.7m）には漏えいする可能性のある機器等があり、滞留水が存在することが想定される。しかし、ツインパワー弁操作区画との間には T.P. 2.8m 及び T.P. 10.3m の合計 1.6m のコンクリートの床があるため、ガンマ線は十分減衰することから、区画に滞留する漏えい水の寄与は考慮せず、発生した蒸気が作業区画に流入する寄与のみ考慮する。

ツインパワー弁操作時の線量評価について、以下の被ばく経路を想定して評価する。被ばく経路のイメージは、図 2 に示すとおりであり、評価の詳細については添

付-1に示す。なお、安全補機室空気浄化系は事故発生1時間後に起動することを想定しており、本評価では排気による減衰は考慮しない。

＜経路①：下階区画（安全補機室内）における気相部及び液相部の放射性物質からの寄与（外部被ばく）＞

ツインパワー弁操作区画への影響として、安全補機室内であるT.P.2.8mの安全系ポンプバルブ室における漏えい水から気相部へ移行した放射性物質及び滞留水に含まれる放射性物質からの線量率を評価する。気相部の放射性物質は、1時間までの当該区画での漏えい水から核種毎の気相部への放出割合に応じて気相部に移行したものが、安全補機室区画内に均一の濃度で分布しているものとする。

また、評価上目皿の排水に期待しないため、弁操作区画下階に滞留することから、この滞留水中の放射性物質からの寄与も考慮する。

評価にあたっては、当区画はツインパワー弁操作区画に対して斜め下区画に位置するが、壁及び天井が共に0.6mであることから、コンクリートによる遮へい効果を0.6mとして実施する。

＜経路②：下階区画（安全補機室外）における気相部及び液相部の放射性物質からの寄与（外部被ばく）＞

ツインパワー弁操作区画への影響として、安全補機室外であるT.P.2.8mの通路部における漏えい水から気相部へ移行した放射性物質及び滞留水に含まれる放射性物質からの線量率を評価する。気相部の放射性物質は、1時間までの当該区画での漏えい水から核種毎の気相部への放出割合に応じて気相部に移行したものが、当区画内に均一の濃度で分布しているものとする。また、評価上目皿による排水に期待しないため、当該区画に滞留することから、この滞留水中の放射性物質からの寄与も考慮する。

評価にあたっては、区画間のコンクリート床（厚さ：0.6m）の遮へい効果を見込む。

＜経路③：上階区画における気相部及び液相部の放射性物質からの寄与（外部被ばく）＞

ツインパワー弁操作区画上階の充てんポンプバルブエリアは安全補機室外であるが、漏えいする機器が存在するため、漏えい水から気相部へ移行した放射性物質からの線量率を評価する。気相部の放射性物質は、1時間時点までの当該区画での漏えい水から核種毎の気相部への放出割合に応じて気相部に移行したものが、当区画内に均一の濃度で分布しているものとする。

また、評価上目皿による排水に期待しないため、当該区画に滞留することが

ら、この滞留水中の放射性物質からの寄与も考慮する。なお、評価にあたっては、上階区画との間の天井コンクリート（充てんポンプバルブエリアに対してコンクリート厚さ：0.6 m）の遮へい効果を見込む。

＜経路④：最下層区画及び上下階区画から流入する蒸気中の放射性物質からの寄与（外部被ばく）＞

ツインパワー弁操作区画への影響として、図1に示す最下層区画及び上下階から流入した放射性物質の拡散区画範囲の蒸気に含まれる放射性物質からの外部被ばくを評価する。蒸気内の放射性物質は、1時間時点までの当該区画に流入した蒸気（放射性物質）が、保守的にツインパワー弁操作場所の隣接区画の被ばく評価区画（体積）に均一の濃度で分布しているものとする。

＜経路⑤：最下層区画及び上下階区画から流入する蒸気中の放射性物質を吸入した場合の寄与（内部被ばく）＞

ツインパワー弁操作区画への影響として、図1に示す最下層区画及び上下階から流入した放射性物質の拡散区画範囲の蒸気に含まれる放射性物質を吸入すると仮定した内部被ばくを評価する。蒸気内の放射性物質は、1時間時点までの当該区画に流入した蒸気（放射性物質）が、保守的にツインパワー弁操作場所の隣接区画の被ばく評価区画（体積）に均一の濃度で分布しているものとする。

（3）評価結果

ツインパワー弁操作区画における事故発生から1時間後の線量率を表1に示す。

ツインパワー弁操作場所での線量率は約29.2mSv/hであるが、ツインパワー弁の閉操作は、駆動用空気ボンベをツインパワー弁への空気供給配管に接続することで、ツインパワー弁の操作箱の操作スイッチにより遠隔操作が可能となり、容易に操作できる。この操作に要する時間は余裕を含め15分であるため、運転員の受ける線量は約7.3mSvとなる。

したがって、ツインパワー弁の閉止操作は十分可能である。なお、被ばく評価は放射線防護具（全面マスク又は電動ファン付きマスク）無しの条件で実施したが、ISLOCA等の内部被ばくの恐れがある場合には、放射線防護具（全面マスク又は電動ファン付きマスク）を装備する運用としている。

表1 泊3号炉 ツインパワー弁操作場所での線量率計算結果

項目	線量率 (mSv/h)
経路① (下階区画 : 安全補機室内 (外部被ばく))	約 11.1
経路② (下階区画 : 安全補機室外 (外部被ばく))	約 4.6
経路③ (上階区画 (外部被ばく))	約 2.4
経路④ (流入蒸気 (外部被ばく))	約 0.3
経路⑤ (流入蒸気 (内部被ばく))	約 10.7
合計	約 29.2

※1 内部被ばくにおける放射線防護具（全面マスク又は電動ファン付きマスク）による放射性物質の除去は考慮していない

※2 表における「合計」以外の数値は、小数点第2位を四捨五入した値

※3 「合計」の数値は、小数点第2位を切り上げた値

2. 機器の機能維持

(1) 評価対象

ISLOCA の緩和操作に必要な機器として、以下の機器を評価対象としている。

- ・余熱除去ポンプモータ
- ・余熱除去ポンプ流量計
- ・高圧注入ポンプモータ
- ・高圧注入ポンプ流量計

なお、ISLOCA 時において、充てんポンプ室及び充てんポンプ流量計の存在する区画に漏えいする機器及び滞留水は存在しないため、当該区画には線源がなく、充てんポンプ及び充てんポンプ流量計の耐放射線性は問題にならない。

(2) 評価手法

ISLOCA 時線量評価においては、漏えい機器等から漏えいした1次冷却材から気相に出た希ガス及びよう素及び区画内の滞留水に含まれる腐食生成物及び核分裂生成物を線源として考慮し、これらが区画体積を保存する球の中に一様に存在するとして、その球の中心の線量率を計算する。

評価期間としては、事故収束後十分長い期間として、30日間とする。

(3) 評価結果

計算の結果、各機器のある区画内の線量率は表 2 の通りとなった。

表 2 各機器のある区画内の線量率

T. P. (m)	区画	評価対象機器	線量率 [mSv/h]		
			1 時間後	1 日後	7 日後
-1.7	余熱除去ポンプ室	余熱除去ポンプモータ	1.88E+02	2.48E+01	6.34E+00
	高圧注入ポンプ室	高圧注入ポンプモータ	1.79E+02	2.36E+01	6.09E+00
2.8	通路部	余熱除去ポンプ流量計 高圧注入ポンプ流量計	3.27E+02	4.29E+01	1.29E+01

表 2 より、余熱除去ポンプモータ及び高圧注入ポンプモータの被ばく線量として 1 時間後の線量率が事故後 0～1 日、1 日後の線量率が事故後 1～7 日、7 日後の線量率が事故後 7～30 日の間継続すると仮定すると、積算線量は以下のとおりとなる。

余熱除去ポンプモータ :

$$(188 \times 24) + (24.8 \times 24 \times 6) + (6.34 \times 24 \times 23) = 1.16 \times 10^4 \text{ mSv} = 11.6 \text{ Sv}$$

高圧注入ポンプモータ :


$$(179 \times 24) + (23.6 \times 24 \times 6) + (6.09 \times 24 \times 23) = 1.11 \times 10^4 \text{ mSv} = 11.1 \text{ Sv}$$

ここで、1 Sv=1 Gy とすると、余熱除去ポンプモータの 30 日間の吸収線量は約 12 Gy、高圧注入ポンプモータの 30 日間の吸収線量は約 12 Gy であり、一般的なポンプモータの制限値である 2 MGy よりも小さい。

また、表 2 より、余熱除去ポンプ流量計、高圧注入ポンプ流量計の線量として 1 時間後の線量率が事故後 0～1 日、1 日後の線量率が事故後 1～7 日、7 日後の線量率が事故後 7～30 日の間継続すると仮定すると、積算線量は以下のとおりとなる。

$$(327 \times 24) + (42.9 \times 24 \times 6) + (12.9 \times 24 \times 23) = 2.11 \times 10^4 \text{ mSv} = 21.1 \text{ Sv}$$

ここで、1 Sv=1 Gy とすると、余熱除去ポンプ流量計、高圧注入ポンプ流量計の 30 日間の吸収線量は約 22 Gy であり、一般的な伝送器の制限値である 100 Gy よりも小さい。

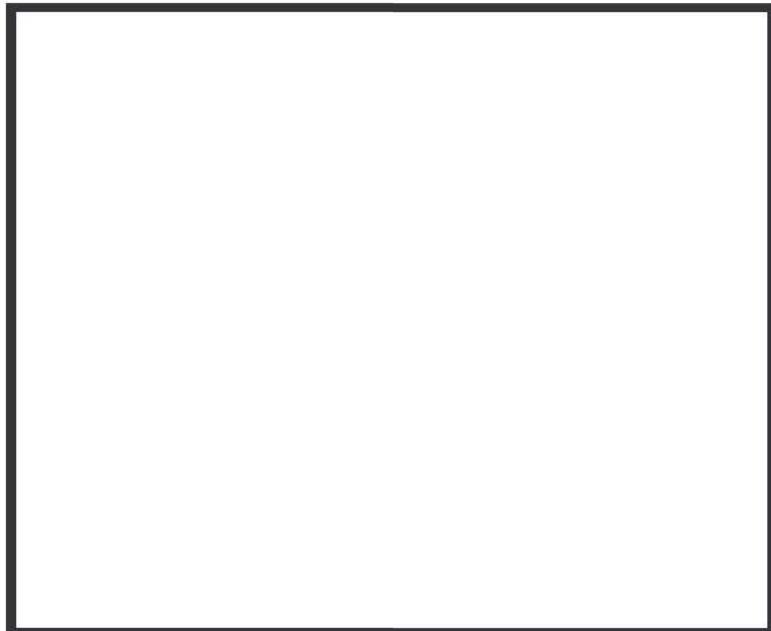

(T.P. 10.3m 中間床)



(T.P. 10.3m)

: 滞留水

: 安全補機室区画


※ツインパワー弁操作場所では最下層及び上下階からの蒸気流入を考慮

図 1 (1 / 2) ツインパワー弁操作場所と漏えい場所 (泊 3 号炉)

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



(T. P. 2. 8m)

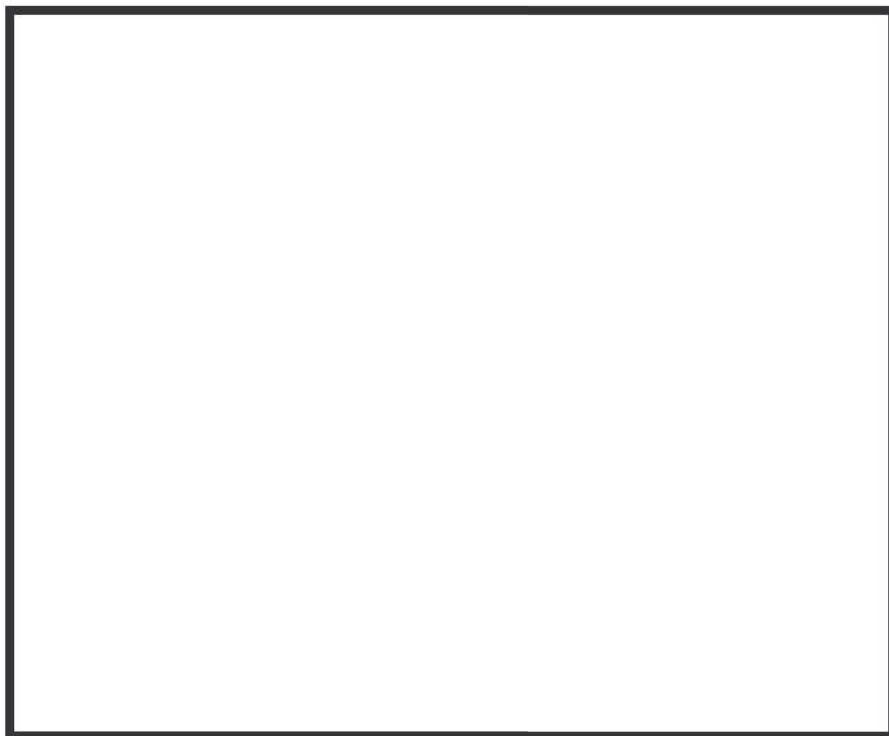


(T. P. -1. 7m) : 滞留水

: 安全補機室区画

図 1 (2 / 2) ツインパワー弁操作場所と漏えい場所 (泊 3 号炉)

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

安全補機室空気浄化系
による排気^{*1}

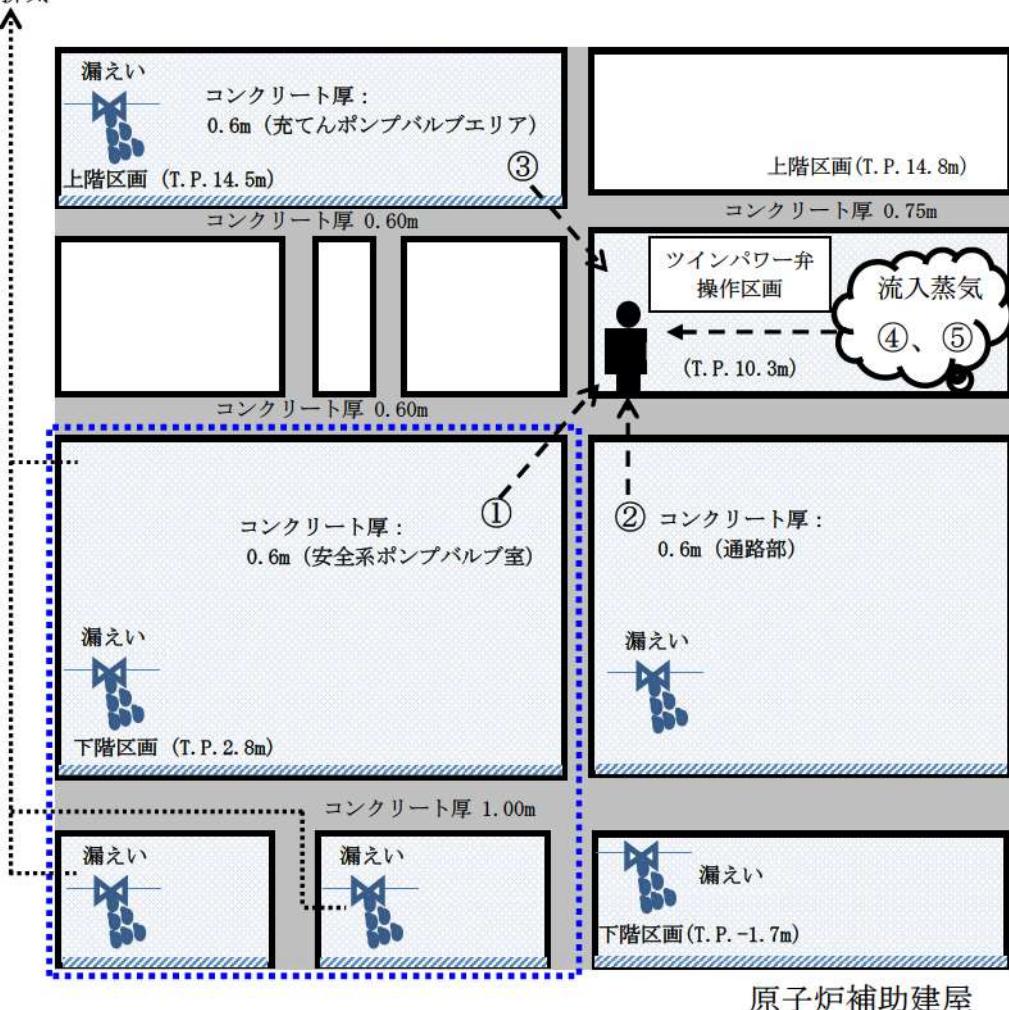

*1：本評価では考慮しない

: 安全補機室区画

図 2 ツインパワー弁操作場所（泊 3 号炉）断面イメージ図

(①、②、③、④及び⑤は被ばく経路を示す)

線量評価の詳細

1. 気相部又は液相部の放射性物質濃度の評価

(1) 評価条件

1次冷却材から漏えいする放射能濃度算出条件及び漏えい後の評価条件について添付表1に示す。放出過程は添付図1に示すとおりである。

各核種の1次冷却材中平衡濃度を添付表2～添付表4に示す。

添付表1 評価条件

評価条件	評価使用値	備考
炉心熱出力	2,705 MWt	定格出力の102%
運転時間	最高 40,000 時間	核分裂生成物が多くなるようサイクル末期を想定
燃料被覆管欠陥率	0.1%	添付-2に示すとおり
炉心内蓄積量に対する 燃料ギャップ中の放射 能割合	希ガス 1.0% よう素 0.5%	現行添付書類十に同じ
安全補機室区画への 漏えい量積算値	約 97m ³ *1	ツインパワー弁操作閉止時 間として1時間時点を想定
線量評価に用いる 安全補機室区画体積	9,100m ³	設計値
気相中に放出される 放射性物質の割合	希ガス：100% よう素： 10% 粒子状物質： 0%	瞬時放出を想定。 気相中に放出されない放射 性物質は液相部に滞留す る。 (添付-3に示すとおり)
安全補機室空気浄化系 による排気風量	—	事象発生1時間後の起動を 想定しており、本評価では 考慮せず

*1: 積算漏えい量を水の密度1g/ccとして算出

(2) 濃度評価

上記評価条件から、以下の濃度計算式にて各区画での濃度評価を行った。

- 安全補機室区画内

(下階区画 安全系ポンプバルブ室)

$$C(t) = \frac{Q_{RCS} + E \cdot G \cdot f}{V_1} \cdot \frac{L_{total}}{V_{RCS}} \cdot \left\{ \left(a \cdot e^{-\Lambda t} \cdot \frac{V_1}{V_2} \right) + \frac{d(t)}{L_{total}} \cdot (1-a) \cdot e^{-\lambda_1 t} \right\}$$

$C(t)$: 区画内の放射能濃度 (Bq/m^3)

Q_{RCS} : 各核種の1次冷却材中放射能量 (Bq)

E : 炉内蓄積量 (Bq)

G : 炉心内蓄積量に対する燃料ギャップ中の放射能割合 (-)

希ガス : 0.01

よう素 : 0.005

f : 燃料被覆管欠陥率 (= 0.1 %)

V_{RCS} : 1次冷却材保有水量 (m^3)

V_1 : 各区画体積 (m^3)

V_2 : 安全補機室区画全体積 (m^3)

$d(t)$: 各区画内滞留水量 (m^3) (ある場合)

L_{total} : 作業終了までの総漏えい量 (m^3)

a : 気相への移行割合 (-)

希ガス : 1.0

よう素 : 0.1

粒子状物質 : 0.0

λ_1 : 核種ごとの崩壊定数 (s^{-1})

λ_2 : 排気による除去定 (s^{-1}) (=排気風量 (m^3/s)) / 安全補機室区画体積 (m^3)

Λ : $\Lambda = \lambda_1 + \lambda_2$

t : 事象開始からの時刻 (s)

- 安全補機室区画外

(下階区画 通路部、上階区画 充てんポンプバルブ室)


$$C(t) = \frac{Q_{RCS} + E \cdot G \cdot f}{V_1} \cdot \frac{L_{total}}{V_{RCS}} \cdot \left\{ \frac{q(t)}{L_{total}} \cdot a \cdot e^{-\lambda_1 t} + \frac{d(t)}{L_{total}} \cdot (1-a) \cdot e^{-\lambda_1 t} \right\}$$

- $C(t)$: 区画内の放射能濃度 (Bq/m^3)
 Q_{RCS} : 各核種の 1 次冷却材中放射能量 (Bq)
 E : 炉内蓄積量 (Bq)
 G : 炉心内蓄積量に対する燃料ギャップ中の放射能割合 (-)
 希ガス : 0.01
 よう素 : 0.005
 f : 燃料被覆管欠陥率 (= 0.1 %)
 V_1 : 各区画体積 (m^3)
 a : 気相への移行割合 (-)
 希ガス : 1.0
 よう素 : 0.1
 粒子状物質 : 0.0
 $q(t)$: 各区画への漏えい水量 (m^3)
 λ_1 : 核種ごとの崩壊定数 (s^{-1})
 t : 事象開始からの時刻 (s)

(3) 濃度評価結果

(2) の濃度計算式により算出した濃度は、下表のとおりである。

	放射能濃度 (Bq/m^3) (0.5 MeV 換算) (立入時間 : 事象発生 1 時間後)
	泊 3 号炉
下階区画	通路部 : 2.6×10^{10} 安全系ポンプバルブ室 : 6.5×10^{10}
上階区画	充てんポンプバルブエリア : 1.7×10^{10}

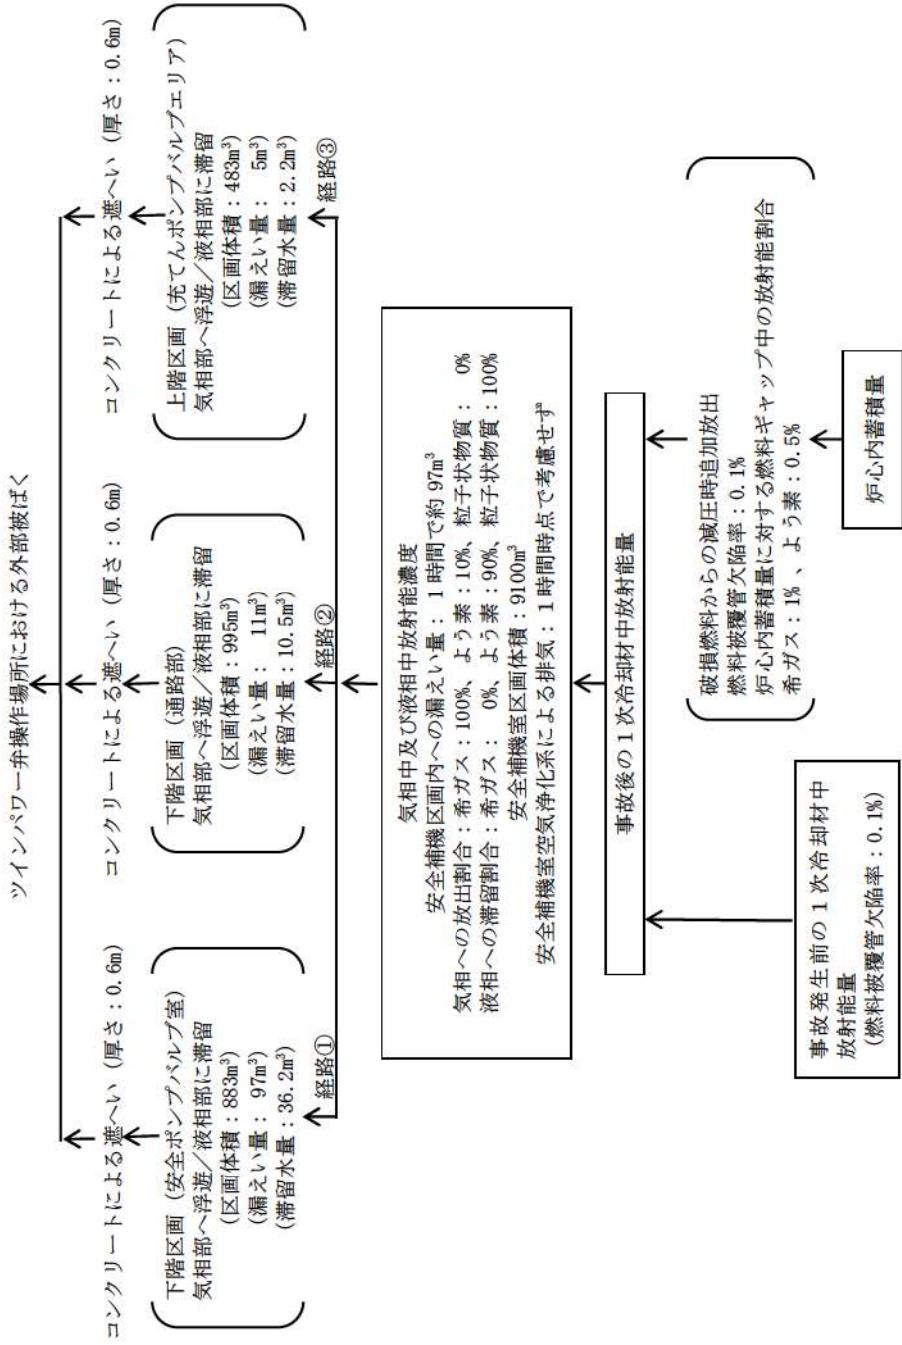

添付図 1 1次冷却材中の放射能の放出過程 (泊3号炉)

添付表2 1次冷却材中のよう素の平衡濃度及び追加放出寄与分

核種	核分裂収率(%)	半減期	γ 線実効エネルギー(MeV/dis)	冷却材中濃度(Bq/g)	冷却材中蓄積量(Bq)	炉心内蓄積量(Bq)	追加放出寄与分(Bq)
I-131	2.84	8.06 d	0.381	4.57×10^3	8.92×10^{11}	2.46×10^{18}	1.23×10^{13}
I-132	4.21	2.28 h	2.253	2.39×10^3	4.67×10^{11}	3.64×10^{18}	1.82×10^{13}
I-133	6.77	20.8 h	0.608	8.89×10^3	1.73×10^{12}	5.86×10^{18}	2.93×10^{13}
I-134	7.61	52.6 min	2.75	1.81×10^3	3.53×10^{11}	6.58×10^{18}	3.29×10^{13}
I-135	6.41	6.61 h	1.645	5.80×10^3	1.13×10^{12}	5.55×10^{18}	2.77×10^{13}
合計	—	—	—	2.35×10^4	4.57×10^{12}	2.41×10^{19}	1.20×10^{14}

添付表3 1次冷却材中の希ガスの平衡濃度及び追加放出寄与分

核種	核分裂収率(%)	半減期	γ 線実効エネルギー(MeV/dis)	冷却材中濃度		冷却材中蓄積量(Bq)	炉心内蓄積量(Bq)	追加放出寄与分(Bq)
				冷却材中濃度(Bq/g)	0.5MeV換算(Bq/g)			
Kr-83m	0.53	1.83 h	0.0025	1.45×10 ³	7.25×10 ⁹	1.41×10 ⁹	4.59×10 ¹⁷	2.29×10 ¹⁰
Kr-85m	1.31	4.48 h	0.159	7.07×10 ³	2.25×10 ³	4.38×10 ¹¹	1.13×10 ¹⁸	3.61×10 ¹²
Kr-85	0.29	10.73 y	0.0022	7.10×10 ⁴	3.12×10 ²	6.09×10 ¹⁰	4.15×10 ¹⁶	1.83×10 ⁹
Kr-87	2.54	76.3 min	0.793	4.20×10 ³	6.66×10 ³	1.30×10 ¹²	2.20×10 ¹⁸	3.49×10 ¹³
Kr-88	3.58	2.80 h	1.950	1.21×10 ⁴	4.72×10 ⁴	9.19×10 ¹²	3.10×10 ¹⁸	1.21×10 ¹⁴
Xe-131m	0.040	11.9 d	0.020	1.08×10 ⁴	4.33×10 ²	8.45×10 ¹⁰	3.44×10 ¹⁶	1.38×10 ¹⁰
Xe-133m	0.19	2.25 d	0.042	1.15×10 ⁴	9.69×10 ²	1.89×10 ¹¹	1.66×10 ¹⁷	1.39×10 ¹¹
Xe-133	6.77	5.29 d	0.045	8.95×10 ⁵	8.05×10 ⁴	1.57×10 ¹³	5.86×10 ¹⁸	5.27×10 ¹²
Xe-135m	1.06	15.65 min	0.432	2.18×10 ³	1.89×10 ³	3.68×10 ¹¹	9.15×10 ¹⁷	7.91×10 ¹²
Xe-135	6.63	9.083 h	0.250	2.43×10 ⁴	1.21×10 ⁴	2.36×10 ¹²	5.75×10 ¹⁸	2.87×10 ¹³
Xe-138	6.28	14.17 min	1.183	2.12×10 ³	5.02×10 ³	9.79×10 ¹¹	5.44×10 ¹⁸	1.29×10 ¹⁴
合計	-	-	-	1.04×10 ⁶	1.57×10 ⁵	3.07×10 ¹³	2.51×10 ¹⁹	3.30×10 ¹⁴

添付表4 1次冷却材中の粒子状物質の平衡濃度（1／2）

核種	半減期	γ 線実効エネルギー(MeV/dis)	冷却材中濃度(Bq/g)		冷却材中蓄積量 γ 線エネルギー 0.5MeV換算 (Bq)
			冷却材中濃度 (Bq/g)	冷却材中濃度 (Bq/g)	
Br-83	2.39 h	0.0075	2.65×10^2	3.98×10^0	7.76×10^8
Br-84	31.8 min	1.742	1.41×10^2	4.90×10^2	9.56×10^{10}
Rb-88	17.8 min	0.57	1.45×10^4	1.66×10^4	3.23×10^{12}
Rb-89	15.4 min	2.2	3.57×10^2	1.57×10^3	3.06×10^{11}
Sr-89	52.7 d	8×10^{-5}	7.72×10^0	1.24×10^{-3}	2.41×10^5
Sr-90	27.7 y	—	4.89×10^{-1}	—	—
Sr-91	9.67 h	0.71	4.82×10^0	6.84×10^0	1.33×10^9
Sr-92	2.71 h	1.3	2.50×10^0	6.50×10^0	1.27×10^9
Y-90	64.0 h	—	6.21×10^{-1}	—	—
Y-91	58.9 d	0.0027	1.16×10^1	6.28×10^{-2}	1.23×10^7
Y-92	3.53 h	0.23	3.08×10^0	1.42×10^0	2.76×10^8
Zr-95	65.5 d	0.73	1.31×10^0	1.91×10^0	3.73×10^8
Nb-95	35 d	0.77	1.31×10^0	2.02×10^0	3.93×10^8
Mo-99	66.7 h	0.16	8.53×10^3	2.73×10^3	5.32×10^{11}
Tc-132	77.7 h	0.22	5.01×10^2	2.20×10^2	4.30×10^{10}

添付表4 1次冷却材中の粒子状物質の平衡濃度(2/2)


核種	半減期	γ 線実効工ネルギー(MeV/dis)	冷却材中濃度		γ 線工ネルギー0.5MeV換算(Bq/g)	γ 線工ネルギー0.5MeV換算(Bq)	冷却材中蓄積量
			冷却材中濃度(Bq/g)	0.5MeV換算(Bq/g)			
Te-134	42.0 min	0.1302	9.69×10^1	2.52×10^1			4.92×10^9
Cs-134	2.05 y	1.6	1.95×10^3	6.24×10^3			1.22×10^{12}
Cs-136	13.7 d	2.2	1.39×10^2	6.13×10^2			1.20×10^{11}
Cs-137	30.0 y	0.56	4.48×10^3	5.02×10^3			9.79×10^{11}
Cs-138	32.2 min	2.1	3.27×10^3	1.37×10^4			2.68×10^{12}
Ba-140	12.8 d	0.18	7.95×10^0	2.86×10^0			5.58×10^8
La-140	40.27 h	2.3	2.10×10^0	9.68×10^0			1.89×10^9
Ce-144	284 d	0.016	9.43×10^{-1}	3.02×10^{-2}			5.58×10^6
Pr-144	17.27 min	0.030	9.43×10^{-1}	5.66×10^{-2}			1.10×10^7
Cr-51	27.8 d	0.032	3.5×10^1	2.24×10^0			4.37×10^8
Mn-54	312 d	0.84	2.9×10^1	4.87×10^1			9.50×10^9
Mn-56	2.576 h	1.8	1.1×10^3	3.96×10^3			7.72×10^{11}
Fe-59	45.6 d	1.2	4.1×10^1	9.84×10^1			1.92×10^{10}
Co-58	71.3 d	0.97	9.6×10^2	1.86×10^3			3.63×10^{11}
Co-60	5.26 y	2.5	2.8×10^1	1.40×10^2			2.73×10^{10}

2. 各被ばく経路での線量評価

2. 1 滞留水からの寄与

(1) 評価モデル

気相中に浮遊している放射能及び区画に溜まっている滞留水中の放射能は、各区画の体積を保存する等価全球モデルを用いて、その中心の線量率を求めて線量評価を行う。評価モデルのイメージを添付図2に示す。なお、今回評価に用いたモデルの妥当性について、添付-4に示すとおりである。

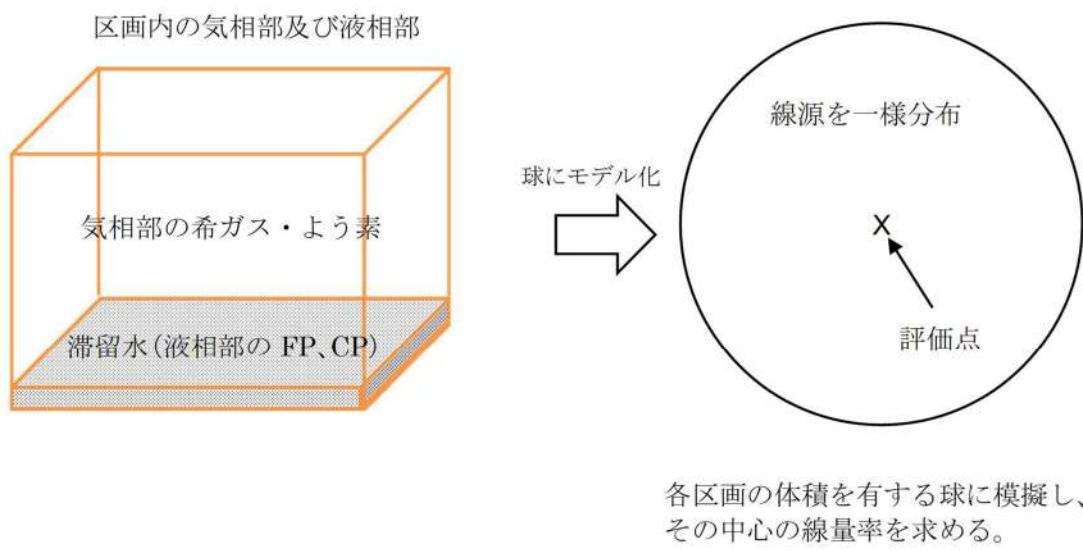

添付図2 評価モデルのイメージ図

球の中心での線量率の算出に用いた計算式は以下のとおりである。

$$D\gamma = \frac{K}{\mu} \left[\frac{A}{1 + \alpha_1} \{ 1 - \exp(-(1 + \alpha_1) \cdot \mu \cdot R_0) \} + \frac{1 - A}{1 + \alpha_2} \{ 1 - \exp(-(1 + \alpha_2) \cdot \mu \cdot R_0) \} \right] \cdot \frac{E_\gamma \cdot A_{CT}}{0.5}$$

ここで、

$D\gamma$: ガンマ線による線量率 (mSv/h)

K : 線量率換算係数 $0.5\text{MeV} : 8.92 \times 10^{-6}$ ((mSv/h)/(g/cm²/s))

A, α_1, α_2 : テーラー型ビルドアップ係数 (空気中 0.5MeV ガンマ線)

$$A = 24.0, \alpha_1 = -0.138, \alpha_2 = 0.0$$

μ : 線減衰係数 1.0×10^{-4} (cm⁻¹) (空気中 0.5MeV ガンマ線)

R_0 : 球の半径 ($R_0 = (3V/4\pi)^{1/3}$) (cm)

V : 外部ガンマ線による全身に対する線量評価時の各区画の
自由体積 (cm³)

E_γ : ガンマ線実効エネルギー (MeV/dis)

A_{CT} : 区画内放射能濃度 (γ 線 0.5MeV 等価換算値*) (Bq/cm³)

* Gross 値 (Bq/cm³) × γ 線エネルギー (MeV) / 0.5 (MeV)

(2) 遮へいによる減衰率

ツインパワー弁操作場所での線量評価にあたっては、各区画間の遮へいを考慮する。(1)で算出した球の中心での線量率に、添付表 5 に示す遮へいによる減衰率を乗じることで算出する。

添付表 5 遮へい厚さ及び減衰率

遮へい厚さ (m)	減衰率 (-)*
	泊 3 号炉
0.6	3.02×10^{-2}

※ : コンクリート減衰率の算出にあたっては、保守的にガンマ線エネルギー 2.5MeV での数値とする。以下に算出式を示す。

$$R = A \cdot \exp\{- (1 + \alpha_1) \cdot \mu \cdot t\} + (1 - A) \cdot \exp\{- (1 + \alpha_2) \cdot \mu \cdot t\}$$

R : コンクリートの減衰率

A, α_1, α_2 : テーラー型ビルドアップ係数 (2.5MeV ガンマ線)

$$A = 24.0, \alpha_1 = -0.138, \alpha_2 = 0.0$$

μ : 線減衰係数 $0.08536 \text{ (cm}^{-1}\text{)}$ (2.5MeV ガンマ線) (泊 3号炉)

t : 遮蔽厚さ (cm)

(3) 各経路からの線量評価

(1) 及び(2)により評価した、ツインパワー弁操作区画での線量評価は以下のとおりである。

添付表 6 線量率結果 (泊 3号炉)

区画	体積 (m ³)	遮へい厚さ (m)	線量率 (mSv/h) (事象発生後 1 時間)
下階区画 (通路部) 安全補機室外	995	0.6	4.60×10^0
下階区画 (安全系ポンプバルブ室) 安全補機室内	883	0.6	1.11×10^1
上階区画 (充てんポンプバルブエリア) 安全補機室外	483	0.6	2.38×10^0

2. 2 流入蒸気の寄与

(1) 評価モデル

操作区画に流入し、気相中に浮遊している放射能からの外部被ばくは、2. 1 同様の各区画の体積を保存する等価全球モデルを用いて、その中心の線量率を求めて線量評価を行う。ただし、遮蔽による減衰率を考慮しない。内部被ばくについては、以下の式にて線量率を算出する。

$$D_I = K_I \cdot M \cdot A_{CT}$$

D_I : 吸入による線量率 (mSv/h)

K_I : 線量率換算係数 (mSv/Bq)

M : 呼吸率 (cm³/h)

A_{CT} : 区画内放射能濃度 (Bq/cm³)

評価モデルのイメージを添付図 2 に示す。なお、今回評価に用いたモデルの妥当性について、添付 - 4 に示すとおりである。

(2) 線量評価

(1)により評価した、ツインパワー弁操作区画での線量評価は以下のとおりである。

添付表 7 線量率結果（泊 3 号炉）

項目	線量率 (mSv/h)
外部被ばく	約 0.3
内部被ばく	約 10.7

※ 1 内部被ばくにおける放射線防護具（全面マスク又は電動ファン付きマスク）による放射性物質の除去は考慮していない

※ 2 表における数値は、小数点第 2 位を四捨五入した値

燃料被覆管欠陥率について

泊3号炉においては、国内PWRプラントでの過去の運転実績を勘案し、建設当初から建屋の遮へい設計や平常時被ばく評価における燃料被覆管欠陥率を0.1%として設定している。ISLOCA時ツインパワー装置操作に係る被ばく評価においても同様に燃料被覆管欠陥率を0.1%として、放射線源強度の算定の基となる1次冷却材中放射能濃度を設定している。


なお、本設定は、国内PWRプラントでの至近の運転実績^{*1}および泊3号炉の運転実績^{*2}を考慮しても、十分保守的な想定である。

※1：国内PWRプラントでの至近の運転実績において、1次冷却材中のI-131濃度は数Bq/cc～数10Bq/cc（添付図3）


※2：泊3号炉の1次冷却材中のI-131濃度は、 10^{-1} Bq/ccのオーダーと十分低い（添付表6）

添付表8 泊3号炉 通常運転中の1次冷却材中I-131濃度実績
(サイクル毎最大値)

運転サイクル	I-131濃度(Bq/cc)
第1サイクル	1.2E-1
第2サイクル	1.3E-1

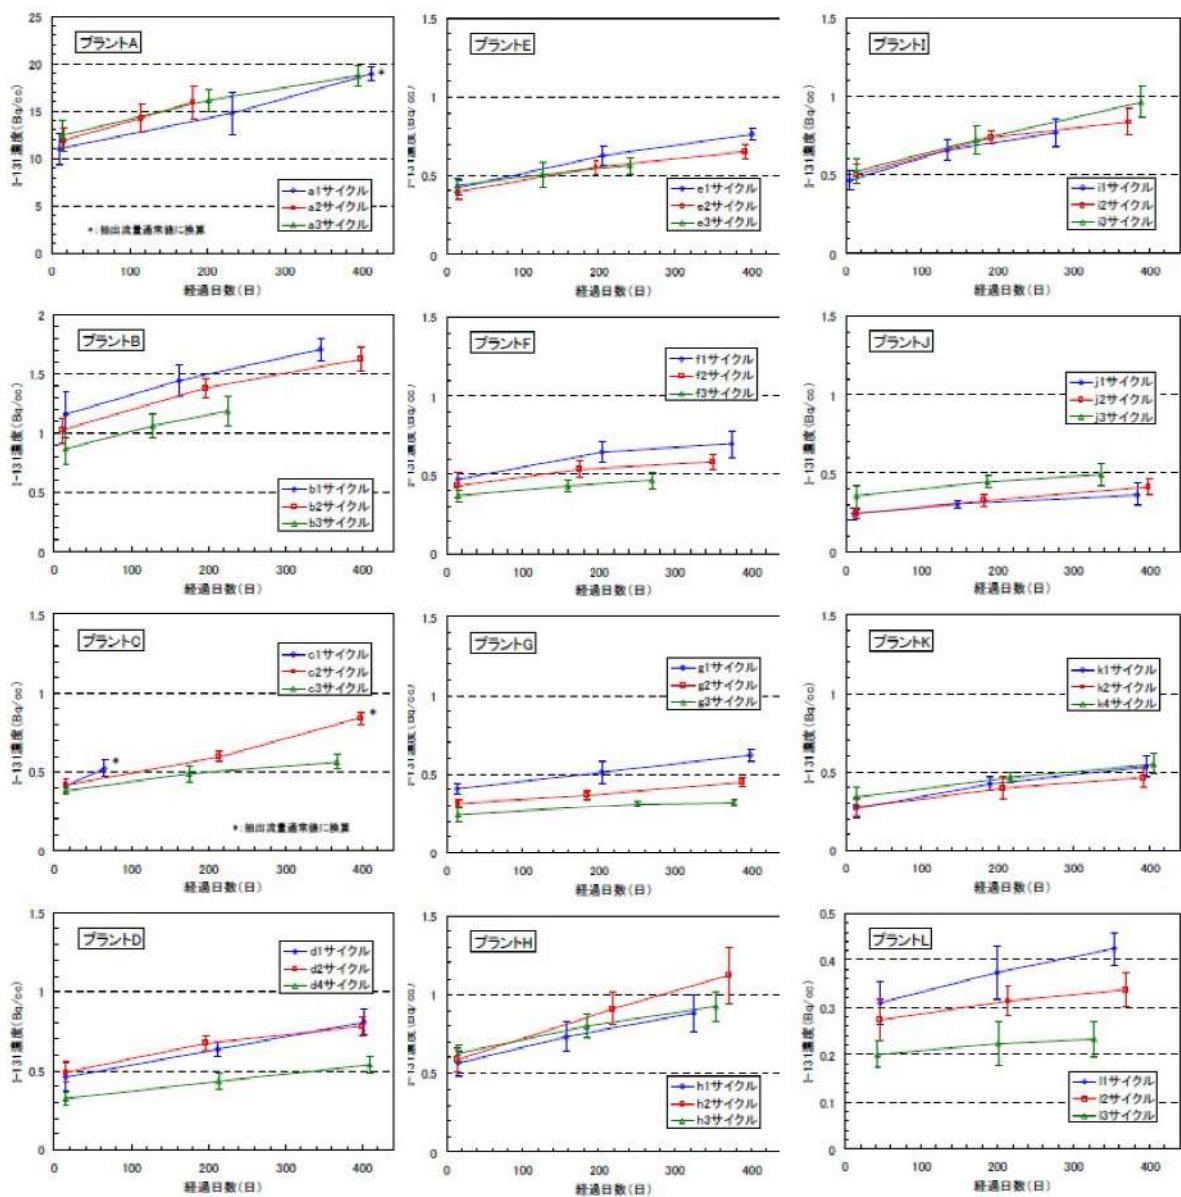

添付図3 国内PWRプラントの1次冷却材中I-131濃度の実績事例（1／2）

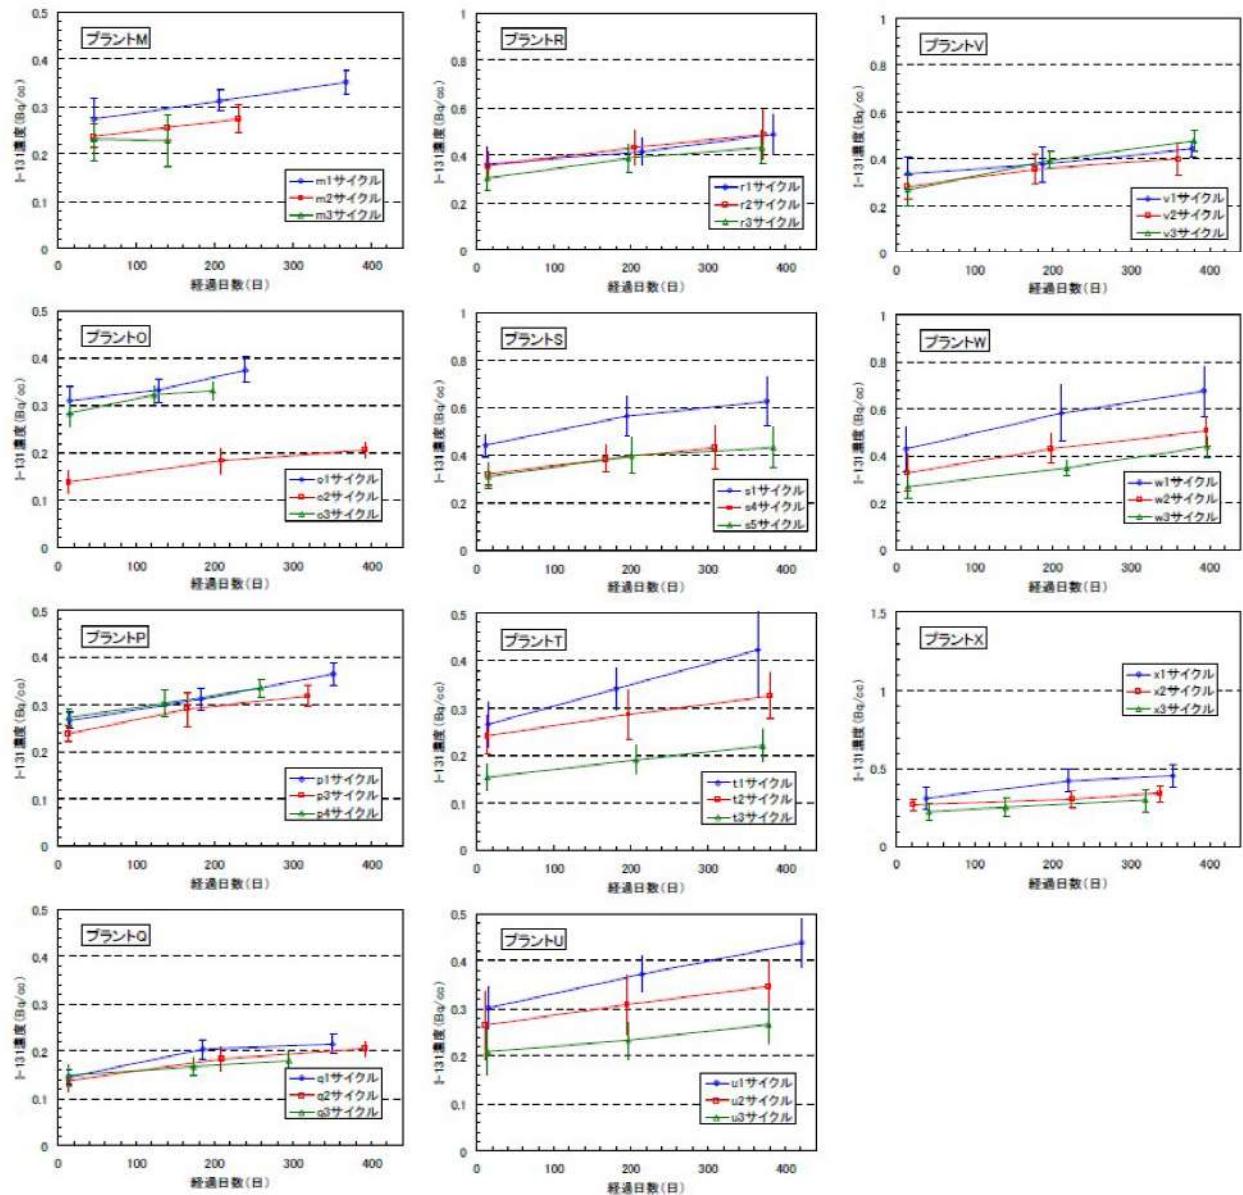

添付図 3 国内 PWR プラントの 1 次冷却材中 I-131 濃度の実績事例 (2 / 2)

出典) 「PWR プラントにおける燃料リーク運転時の FP 及び燃料挙動と監視方法について」 (MNF-1006) 、(三菱原子燃料株式会社、平成 22 年 9 月)