

表 3.5 想定される代表事象（単独事象）の解析結果（2次系建屋溢水発生時を想定）

	原子炉トリップタイミング	原子炉圧力 ピーク値	DNBR 最小値
蒸気負荷の異常な増加	原子炉トリップしない	圧力上昇幅 約 0.2MPa	約 1.88
蒸気発生器への過剰給水	約 56 秒後 (蒸気発生器水位異常高によるタービ ントリップ)	圧力上昇幅 約 0.2MPa	約 2.03
原子炉起動時における制御棒の異 常な引き抜き	約 9.5 秒後 (出力領域中性子束高 (低設定))	約 17.4MPa [gage]	—
出力運転中の制御棒の異常な引き 抜き	約 60 秒後 (過大温度 $\Delta T$ 高)	圧力上昇幅 約 0.8MPa	約 1.56
2次冷却系の異常な減圧	— (高温停止状態)	—	臨界に至らない
主給水流量喪失	約 27 秒後 (原子炉圧力高)	約 17.3MPa [gage]	—
外部電源喪失	「主給水流量喪失」, 「原子炉冷却材流量の喪失 (表 3.4)」 解析で包含される		
負荷の喪失	約 8 秒後 (原子炉圧力高)	約 17.8MPa [gage]	約 2.02

表 3.6 重畳事象の分析（1次系建屋漏水発生時）（1/5）

	①蒸気発生器への過剰給水	②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈	③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	⑤主給水流量喪失	⑥外部電源喪失	⑦原子炉冷却材流量の部分喪失	⑧原子炉冷却材流量の喪失	⑨負荷の喪失	⑩原子炉冷却材系の異常な減圧
①蒸気発生器への過剰給水		○	×	○	×	×	×	×	×	○
②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈		○	×	○	×	×	×	×	×	○
③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き		○	×	○	×	×	×	×	×	○
④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き		○	×	○	×	×	×	×	×	○
⑤主給水流量喪失		○	×	○	×	×	×	×	×	○
⑥外部電源喪失		○	×	○	×	×	×	×	×	○
⑦原子炉冷却材流量の部分喪失		○	×	○	×	×	×	×	×	○
⑧原子炉冷却材流量の喪失		○	×	○	×	×	×	×	×	○
⑨負荷の喪失		○	×	○	×	×	×	×	×	○
⑩原子炉冷却材系の異常な減圧		○	×	○	×	×	×	×	×	○
①蒸気発生器への過剰給水	①蒸気発生器への過剰給水	②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈	③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	⑤主給水流量喪失	⑥外部電源喪失	⑦原子炉冷却材流量の部分喪失	⑧原子炉冷却材流量の喪失	⑨負荷の喪失	⑩原子炉冷却材系の異常な減圧
	過剰給水により正の反応度が追加される①の方がDNBR低下の観点で厳しい。重畳事象は希釈による正の反応度添加の観点でより厳しい事象となる。 【抽出事象：①+②】	制御棒の引き抜きにより正の反応度が追加される④の方がDNBR低下の観点で厳しい。重畳事象は過冷却による正の反応度添加の観点でより厳しい事象となる。 【抽出事象：④+①】	①は出力運転時を想定しており、想定するプラント状態と異なるため、重畳は考慮しない。 【抽出事象：—】	制御棒の引き抜きにより正の反応度が追加される④の方が出力上昇の観点で厳しい。重畳事象は希釈による正の反応度添加の観点でより厳しい事象となる。 【抽出事象：②+④】	蒸気発生器における除熱喪失による圧力上昇の観点では⑤が厳しいが、蒸気発生器における過冷却による出力上昇の観点では①が厳しい。両事象はお互いの外乱による影響を相殺するため、重畳は考慮しない。 【抽出事象：—】	原子炉トリップの早い⑥が圧力上昇の観点で厳しく、プラント挙動としては影響が大きい。重畳事象は⑥により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑥で代表できる。 【抽出事象：⑥】	原子炉トリップの早い⑦がDNBR低下の観点で厳しく、プラント挙動としては影響が大きい。重畳事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑦で代表できる。 【抽出事象：⑦】	原子炉トリップの早い⑧がDNBR低下の観点で厳しく、プラント挙動としては影響が大きい。重畳事象は⑧により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑧で代表できる。 【抽出事象：⑧】	負荷の喪失により除熱が喪失する⑨の方が圧力上昇の観点で厳しい。重畳事象は希釈による正の反応度添加の観点でより厳しい事象となる。 【抽出事象：②+⑨】	原子炉圧力が低下する⑩の方がDNBR低下の観点で厳しい。重畳事象は希釈による正の反応度添加の観点でより厳しい事象となる。 【抽出事象：②+⑩】
②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈			×	○	×	×	×	×	×	○
③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き			×	○	×	×	×	×	×	○
④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き			×	○	×	×	×	×	×	○
⑤主給水流量喪失			×	○	×	×	×	×	×	○
⑥外部電源喪失			×	○	×	×	×	×	×	○
⑦原子炉冷却材流量の部分喪失			×	○	×	×	×	×	×	○
⑧原子炉冷却材流量の喪失			×	○	×	×	×	×	×	○
⑨負荷の喪失			×	○	×	×	×	×	×	○
⑩原子炉冷却材系の異常な減圧			×	○	×	×	×	×	×	○

表 3.6 重畳事象の分析（1次系建屋溢水発生時）（2/5）

①蒸気発生器への過剰給水	②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈	③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	⑤主給水流量喪失	⑥外部電源喪失	⑦原子炉冷却材流量の部分喪失	⑧原子炉冷却材流量の喪失	⑨負荷の喪失	⑩原子炉冷却材系の異常な減圧
③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	—	—	—	× ③は起動時を想定しており、想定しているプラント状態が④と異なるため重畳は考慮しない。 【抽出事象：—】	× 正の反応度添加による燃料エンタルピ上昇の観点で③が厳しい。 重畳事象は⑥により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である③で代表できる。 【抽出事象：③】	× 原子炉トリップのタイミミングが遅い③が燃料エンタルピ上昇の観点で厳しいが、⑧はDNBR低下の観点で厳しくプラント挙動としては影響が大きい。 重畳事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑦で代表できる。 【抽出事象：⑦】	× 原子炉トリップのタイミミングが遅い③が燃料エンタルピ上昇の観点で厳しいが、⑧はDNBR低下の観点で厳しくプラント挙動としては影響が大きい。 重畳事象は⑧により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑧で代表できる。 【抽出事象：⑧】	× ③は起動時を想定しており、想定しているプラント状態が⑨と異なるため重畳は考慮しない。 【抽出事象：—】	× 原子炉トリップのタイミミングが早い③が燃料エンタルピ上昇の観点で厳しい。 重畳事象は③により早期に原子炉トリップするため、単独事象である③で代表できる。 【抽出事象：③】
④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	—	—	—	○ 制御棒の誤引き抜きにより正の反応度が添加される④の方がDNBR低下の観点で厳しい。 重畳事象は蒸気発生器における除熱喪失の観点でより厳しい事象となる。 【抽出事象：④＋⑤】	× 原子炉トリップのタイミミングが早い⑥が圧力上昇の観点で厳しく、プラント挙動としては影響が大きい。 重畳事象は⑥により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑥で代表できる。 【抽出事象：⑥】	× 原子炉トリップのタイミミングが遅い④がDNBR低下の観点で厳しい。 重畳事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑦で代表できる。 【抽出事象：⑦】	× 原子炉トリップのタイミミングが遅い④がDNBR低下の観点で厳しい。 重畳事象は⑧により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑧で代表できる。 【抽出事象：⑧】	○ 負荷の喪失により除熱が悪化する④の方が圧力上昇の観点で厳しい。 重畳事象は正の反応度添加による出力上昇の観点でより厳しい事象となる。 【抽出事象：④＋⑨】	○ 制御棒の誤引き抜きにより正の反応度が添加される④の方がDNBR低下の観点で厳しい。 重畳事象は⑩で厳しい。 重畳事象は減圧に伴う除熱悪化の観点でより厳しい事象となる。 【抽出事象：④＋⑩】

表 3.6 重畳事象の分析（1次系建屋溢水発生時）（3/5）

	①蒸気発生器への過剰給水	②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈	③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	⑤主給水流量喪失	⑥外部電源喪失	⑦原子炉冷却材流量の部分喪失	⑧原子炉冷却材流量の喪失	⑨負荷の喪失	⑩原子炉冷却材系の異常な減圧
⑤主給水流量喪失	—	—	—	—	△	△は⑤の外乱を包絡しており、プラント挙動として影響が大きい。重畳事象は⑥により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑥で代表できる。 【抽出事象：⑥】	△は⑤の外乱を包絡しており、プラント挙動として影響が大きい。重畳事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑦で代表できる。 【抽出事象：⑦】	△は⑤の外乱を包絡しており、プラント挙動として影響が大きい。重畳事象は⑧により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑧で代表できる。 【抽出事象：⑧】	△は⑤の外乱を包絡しており、プラント挙動として影響が大きい。重畳事象は⑨により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑨で代表できる。 【抽出事象：⑨】	△による DNBR 低下の観点では⑩が厳しいが、蒸気発生器における除熱喪失による圧力上昇の観点では⑤が厳しい。両事象はお互いの外乱による影響を相殺するため、重畳は考慮しない 【抽出事象：—】
⑥外部電源喪失	—	—	—	—	△	△は⑦の外乱を包絡しており、プラント挙動として影響が大きい。重畳事象は⑥により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑥で代表できる。 【抽出事象：⑥】	△は⑧の外乱を包絡しており、プラント挙動として影響が大きい。重畳事象は⑥により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑥で代表できる。 【抽出事象：⑥】	△は⑨の外乱を包絡しており、プラント挙動として影響が大きい。重畳事象は⑥により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑥で代表できる。 【抽出事象：⑥】	△は⑩の外乱を包絡しており、⑩が DNBR 低下の観点で厳しいが、⑥は圧力上昇の観点で厳しくプラント挙動としては影響が大きい。重畳事象は⑥により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑥で代表できる。 【抽出事象：⑥】	△原子炉トリップのタイミングが遅い⑩が DNBR 低下の観点で厳しいが、⑥は圧力上昇の観点で厳しくプラント挙動としては影響が大きい。重畳事象は⑥により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑥で代表できる。 【抽出事象：⑥】

表 3.6 重畳事象の分析（1次系建屋溢水発生時）（4/5）

	①蒸気発生器への過剰給水	②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈	③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	⑤主給水流量喪失	⑥外部電源喪失	⑦原子炉冷却材流量の部分喪失	⑧原子炉冷却材流量の喪失	⑨負荷の喪失	⑩原子炉冷却材系の異常な減圧
⑦原子炉冷却材流量の部分喪失	—	—	—	—	—	—	△	△	△	△
⑧原子炉冷却材流量の喪失	—	—	—	—	—	—	△	△	△	△

表 3.6 重畳事象の分析（1次系建屋溢水発生時）（5/5）

	①蒸気発生器への過剰給水	②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈	③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	⑤主給水流量喪失	⑥外部電源喪失	⑦原子炉冷却材流量の部分喪失	⑧原子炉冷却材流量の喪失	⑨負荷の喪失	⑩原子炉冷却材系の異常な減圧
⑨負荷の喪失	—	—	—	—	—	—	—	—	○	×
⑩原子炉冷却材系の異常な減圧	—	—	—	—	—	—	—	—	○	×

○：重畳事象が厳しい ×：単独事象が厳しい

×  
減圧による  
DNBR 低下の観点では⑩が厳しいが、負荷の喪失による圧力上昇の観点では⑨が厳しい。  
両事象はお互いの外乱による影響を相殺するため、重量は考慮しない  
【抽出事象：—】

表 3.7 重畳事象の分析（2次系建屋溢水発生時）（1/4）

	①蒸気負荷の異常な増加	②蒸気発生器への過剰給水	③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	⑤2次冷却系の異常な減圧	⑥主給水流量喪失	⑦外部電源喪失	⑧負荷の喪失
①蒸気負荷の異常な増加		○ 蒸気負荷の増加により正の反応度が添加される①の方がDNBR低下の観点で厳しい。重畳事象は過冷却による正の反応度より添加の観点となる。 【抽出事象：①+②】	× ①は出力運転時を想定としており、想定するプラント状態が③と異なるため、重畳は考慮しない。 【抽出事象：－】	○ 制御棒の引き抜きにより正の反応度が添加される④の方がDNBR低下の観点で厳しい。重畳事象は過冷却による正の反応度より添加の観点となる。 【抽出事象：①+④】	× ①は出力運転時を想定としており、想定するプラント状態が⑤と異なるため、重畳は考慮しない。 【抽出事象：－】	× 過冷却に伴う出力上昇によるDNBR低下の観点では①が厳しいが、除熱喪失による圧力上昇の観点では⑥が厳しい。 両事象はお互いの外乱による影響を相殺するため、重畳は考慮しない。 【抽出事象：－】	× DNBR低下の観点で⑦が厳しい。重畳事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑦で代表できる。 【抽出事象：⑦】	× 過冷却に伴う出力上昇によるDNBR低下の観点では①が厳しいが、負荷喪失による圧力上昇の観点では⑧が厳しい。 両事象はお互いの外乱による影響を相殺するため、重畳は考慮しない。 【抽出事象：－】
②蒸気発生器への過剰給水			× ②は出力運転時を想定としており、想定するプラント状態が③と異なるため、重畳は考慮しない。 【抽出事象：－】	○ 制御棒の引き抜きにより正の反応度が添加される④の方がDNBR低下の観点で厳しい。重畳事象は過冷却による正の反応度より添加の観点となる。 【抽出事象：②+④】	× ②は出力運転時を想定としており、想定するプラント状態が⑤と異なるため、重畳は考慮しない。 【抽出事象：－】	× 過冷却に伴う出力上昇によるDNBR低下の観点では②が厳しいが、主給水喪失による圧力上昇の観点では⑥が厳しい。 両事象はお互いの外乱による影響を相殺するため、重畳は考慮しない。 【抽出事象：－】	× DNBR低下の観点で⑦が厳しい。重畳事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑦で代表できる。 【抽出事象：⑦】	× 過冷却に伴う出力上昇によるDNBR低下の観点では②が厳しいが、負荷喪失による圧力上昇の観点では⑧が厳しい。 両事象はお互いの外乱による影響を相殺するため、重畳は考慮しない。 【抽出事象：－】

表 3.7 重畳事象の分析（2次系建屋溢水発生時）（2/4）

	①蒸気負荷の異常な増加	②蒸気発生器への過剰給水	③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	⑤2次冷却系の異常な減圧	⑥主給水流量喪失	⑦外部電源喪失	⑧負荷の喪失
③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	—	—	×	×	×	×	×	×
④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	—	—	—	—	×	○	×	○

③は起動時を想定としており、想定するプラント状態が④と異なるため、重量は考慮しない。  
【抽出事象：－】

③は起動時を想定としており、想定するプラント状態が⑥と異なるため、重量は考慮しない。  
【抽出事象：－】

正の反応度添加による燃料エンタルピ上昇の観点で③が厳しい。重量事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である③で代表できる。  
【抽出事象：③】

④は出力運転中を想定としており、想定するプラント状態が⑤と異なるため、重量は考慮しない。  
【抽出事象：－】

④は出力運転中を想定としており、想定するプラント状態が⑤と異なるため、重量は考慮しない。  
【抽出事象：－】

原子炉トリップの④がDNBRの観点で厳しいが、⑦は圧力上昇の観点で厳しくプラント挙動としては影響が大きい。重量事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑦で代表できる。  
【抽出事象：⑦】

制御棒の引き抜きにより正の反応度が添加される③が燃料エンタルピの観点で厳しい。重量事象は③により早期に原子炉トリップするため、単独事象である③で代表できる。  
【抽出事象：③】

④は出力運転中を想定としており、想定するプラント状態が⑤と異なるため、重量は考慮しない。  
【抽出事象：－】

制御棒の引き抜きにより正の反応度が添加される④の④がDNBR低下の観点で厳しい。重量事象は主給水喪失による除熱悪化の観点でより厳しい事象となる。  
【抽出事象：④＋⑥】

負荷の喪失により除熱が悪化する④の方が圧力上昇の観点で厳しい。重量事象は正の反応度添加による出力上昇の観点でより厳しい事象となる。  
【抽出事象：④＋⑧】



表 3.7 重畳事象の分析（2次系建屋溢水発生時）（3/4）

	①蒸気負荷の異常な増加	②蒸気発生器への過剰給水	③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	⑤2次冷却系の異常な減圧	⑥主給水流量喪失	⑦外部電源喪失	⑧負荷の喪失
⑤2次冷却系の異常な減圧	—	—	—	—	△	△	△	△
⑥主給水流量喪失	—	—	—	—	△	△	△	△
⑦外部電源喪失	—	—	—	—	△	△	△	△

△は停止時を想定しており、想定するプラント状態が⑧と異なるため、重畳は考慮しない。  
【抽出事象：—】

△は停止時を想定しており、想定するプラント状態が⑧と異なるため、重畳は考慮しない。  
【抽出事象：—】

△は停止時を想定しており、想定するプラント状態が⑧と異なるため、重畳は考慮しない。  
【抽出事象：—】

△は⑥の外乱を包絡しており、プラント挙動として影響が大きい。重畳事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑦で代表できる。  
【抽出事象：⑦】

△は⑥の外乱を包絡しており、プラント挙動として影響が大きい。重畳事象は⑦により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑦で代表できる。  
【抽出事象：⑦】

△は⑥の外乱を包絡しており、プラント挙動として影響が大きい。重畳事象は⑧により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑧で代表できる。  
【抽出事象：⑧】

△は⑥の外乱を包絡しており、プラント挙動として影響が大きい。重畳事象は⑧により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑧で代表できる。  
【抽出事象：⑧】

△は⑥の外乱を包絡しており、プラント挙動として影響が大きい。重畳事象は⑧により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑧で代表できる。  
【抽出事象：⑧】

△は⑥の外乱を包絡しており、プラント挙動として影響が大きい。重畳事象は⑧により直ちに原子炉トリップするため、単独事象である⑧で代表できる。  
【抽出事象：⑧】

表 3.7 重畳事象の分析（2次系建屋溢水発生時）（4/4）

	①蒸気負荷の異常な増加	②蒸気発生器への過剰給水	③原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	④出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	⑤2次冷却系の異常な減圧	⑥主給水流量喪失	⑦外部電源喪失	⑧負荷の喪失
⑧負荷の喪失	○	○	○	○	○	○	○	○

○：重畳事象が厳しい ×：単独事象が厳しい

表 3.8 重畳を考慮した場合に厳しくなる事象の組合せ（1次系建屋溢水発生時）

組合せを考慮する事象	圧力	DNBR
蒸気発生器への過剰給水	—	—※1
原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈	—※1	—※1
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	○	◎
主給水流量喪失	○	○
負荷の喪失	◎	—
原子炉冷却材系の異常な減圧	—	○

※1：反応度添加率の観点で「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」に代表される

◎：評価パラメータの観点で最も厳しい事象

○：重畳を考慮した場合に評価パラメータを厳しくする事象

—：重畳を考慮しない事象

表 3.9 重畳を考慮した場合に厳しくなる事象の組合せ（2次系建屋溢水発生時）

組合せを考慮する事象	圧力	DNBR
蒸気負荷の異常な増加	—	—※1
蒸気発生器への過剰給水	—	—※1
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	○	◎
主給水流量喪失	○	○
負荷の喪失	◎	—

※1：反応度添加率の観点で「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」に代表される

◎：評価パラメータの観点で最も厳しい事象

○：重畳を考慮した場合に評価パラメータを厳しくする事象

—：重畳を考慮しない事象

表 3.10 抽出された重畳事象（1次系建屋溢水発生時）

重畳事象	評価項目	備考
<u>ケース：1次系建屋-I</u> 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 主給水流量喪失 負荷の喪失	圧力	
<u>ケース：1次系建屋-II</u> 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 主給水流量喪失 原子炉冷却材系の異常な減圧	DNBR	

表 3.11 抽出された重畳事象（2次系建屋溢水発生時）

重畳事象	評価項目	備考
<u>ケース：2次系建屋-I</u> 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 負荷の喪失 主給水流量喪失	圧力	1次系建屋-Iと同条件となる。
<u>ケース：2次系建屋-II</u> 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き 主給水流量喪失	DNBR	1次系の減圧によるDNBR悪化の観点で1次系建屋-IIに包絡される（1次系建屋-IIのケースで代表する）。

#### 4. 内部溢水発生時に期待できる緩和系の整理【ステップ6】

1次系建屋又は2次系建屋における内部溢水において、動作を期待できる緩和機能を表4に示す。

表4 内部溢水発生時に期待できる緩和系

分類		機能	系統及び機器 (すべて1次系建屋に設置)
MS-1	原子炉停止機能	原子炉の緊急停止機能	制御棒クラスタ及び制御棒駆動装置(トリップ機能)
		未臨界維持機能	制御棒 非常用炉心冷却設備(高压注入系)
		工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能	安全保護系
	炉心冷却機能	原子炉停止後の除熱機能	補助給水設備 主蒸気安全弁
	その他	原子炉冷却材圧力バウンダリの加圧防止機能	加圧器安全弁(開機能)

#### 5. 解析における機能喪失の仮定

##### (1) 内部溢水による機能喪失の仮定

溢水影響による解析において事象収束に期待する緩和系は、4.で示すとおり健全であり、緩和系の機能喪失を考慮する必要はない。

(2) 単一故障の仮定【ステップ7】

解析を行うに際し、安全評価審査指針に従い、想定した事象に加え、原子炉停止、炉心冷却及び放射能閉じ込めの各基本的安全機能別に、解析の結果を厳しくする機器の単一故障を仮定する。具体的な単一故障の想定と解析への影響を表5に示す。なお、1次系建屋、2次系建屋での解析を実施する事象発生時に期待する緩和系は表4のとおりである。

表5 単一故障の仮定と解析への影響

単一故障を仮定する機能	解析への影響
原子炉停止機能	・安全保護系に単一故障を仮定 (多重化されているため影響なし)
炉心冷却機能	・補助給水に単一故障を仮定する
放射能閉じ込め機能	・評価事象において燃料は破損しない

6. 解析コード及び解析条件

(1) 使用する解析コード

解析に当たっては、表6.1に示すとおり、設置許可申請解析において使用しているプラント動特性解析コード(MARVEL)を使用している。

表6.1 解析コード

解析項目	コード名
プラント動特性挙動 ・中性子束 ・1次冷却材温度 ・原子炉圧力	MARVEL

(2) 解析条件

プラントの初期状態等を設計基準事象である過渡事象における前提条件を踏襲する。主な解析条件を表6.2に示す。

表 6.2 主な解析条件

項目		解析条件	
		DNBR 評価	圧力評価
初期条件	原子炉出力	2660MWt (100%)	2660MWt (100%) +2%
	1次冷却材平均温度	306.6℃	306.6℃+2.2℃
	原子炉圧力	15.41MPa[gage]	15.41MPa[gage]－ 0.21MPa
外乱条件	制御棒の異常な引き抜き	$8.6 \times 10^{-4} (\Delta k/k) / s$ を最大反応度添加率とし、結果が最も厳しくなる値を考慮	同左
	原子炉冷却材系の異常な減圧	加圧器逃がし弁1弁誤開	－
	主給水流量喪失	すべての蒸気発生器への給水停止	同左
	負荷の喪失	－	蒸気タービンへの蒸気流量がゼロ
	外部電源	あり	あり

(3) 判断基準

内部溢水を起因として発生する代表事象に対して、単一故障を想定しても、影響緩和系により事象は収束することを確認する。

7. 解析結果

解析を実施する事象について、解析結果を表 7.1～表 7.2 表及び図 7.1, 図 7.3 に、事象の推移を図 7.2 及び図 7.4 に示す。

(1) 1次系建屋での内部溢水に起因する事象

1次系建屋での内部溢水に起因する事象の解析結果について以下に示す。

a. 圧力評価（負荷の喪失+出力運転中の制御棒の異常な引き抜き+主給水流量喪失）

(a) 原子炉停止状態

制御棒の引き抜きにより原子炉出力が上昇し、主給水流量喪失及び負荷の喪失による2次側除熱の悪化も相まって、1次冷却材温度、原子炉圧力も上昇する。原子炉圧力が上昇し、「原子炉圧力高」の設定値に到達して原子炉トリップする。

(b) 炉心冷却状態

原子炉トリップにより原子炉出力が低下し、主蒸気安全弁作動による2次側除熱促進

により 1 次冷却材温度，原子炉圧力は低下に転じる。解析上は仮定していないが，その後補助給水ポンプが起動し，炉心崩壊熱を除熱し炉心冷却を継続する。

(c) 安全停止状態

原子炉トリップ及び炉心冷却により原子炉の安全停止の維持は可能である。

b. DNBR 評価（出力運転中の制御棒の異常な引き抜き＋主給水流量喪失＋原子炉冷却材系の異常な減圧）

(a) 原子炉停止状態

制御棒の引き抜きにより原子炉出力が上昇し，主給水流量喪失による 2 次側除熱の悪化も相まって，1 次冷却材温度も上昇する。また，原子炉冷却材系の異常な減圧により，1 次冷却材温度上昇による圧力上昇効果を打ち消して，原子炉圧力は低下する。原子炉出力及び 1 次冷却材温度が上昇し，「過大温度  $\Delta T$  高」の設定値に到達すると原子炉トリップする。

(b) 炉心冷却状態

原子炉トリップにより原子炉出力が低下し，1 次冷却材温度は低下に転じる。解析上は仮定していないが，その後補助給水ポンプが起動し，炉心崩壊熱を除熱し炉心冷却を継続する。

(c) 安全停止状態

原子炉トリップ及び炉心冷却により原子炉の安全停止の維持は可能である。

(2) 2 次系建屋での内部溢水に起因する事象

2 次系建屋での内部溢水に起因する事象は 1 次系建屋での内部溢水に起因する事象で代表できる。

以上より，内部溢水を起因として発生する可能性のある過渡的な事象に対して，プラントパラメータの悪化を顕著にする傾向があるものの，パラメータ悪化を検知して影響緩和系が自動動作し，単一故障を想定しても，影響緩和系により事象は収束し，原子炉が安全停止を維持できることを確認した。



表 7.1 解析結果まとめ表（1次系建屋／2次系建屋共通 圧力評価）

重畳事象	項目	解析結果 ( ) 内は判断目安
負荷の喪失 +出力運転中の制御棒の異常な引き抜き +主給水流量喪失	原子炉圧力 (MPa[gage])	17.91 (20.592)

事象発生	時刻 (秒)
負荷の喪失 制御棒引き抜き <sup>※1</sup> 主給水流量喪失	0
「原子炉圧力高」原子炉トリップ限界値到達	5.3
加圧器安全弁作動	6.5
「出力領域中性子束高」原子炉トリップ限界値到達	6.9
制御棒クラスタ落下開始	7.3
原子炉出力最大 (約 118%)	7.3
主蒸気安全弁作動	8.4
原子炉圧力最大 (約 17.91MPa[gage])	8.6
1次冷却材平均温度最大 (約 317.2℃)	10.2

※1 反応度添加率 :  $2.2 \times 10^{-4} (\Delta k/k) / s$

表 7.2 解析結果まとめ表（1次系建屋／2次系建屋共通 DNBR 評価）

重畳事象	項目	解析結果 ( ) 内は判断目安
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き +原子炉冷却材系の異常な減圧 +主給水流量喪失	最小 DNBR	1.53 (1.42)

事象発生	時刻 (秒)
制御棒引き抜き <sup>※2</sup> 主給水流量喪失 加圧器逃がし弁 1 個全開	0
「過大温度 Δ T 高」原子炉トリップ限界値到達	18.6
原子炉出力最大 (約 118%)	24.6
制御棒クラスタ落下開始	24.6
DNBR 最小 (約 1.53)	24.7
1 次冷却材平均温度最大 (約 313.2℃)	26.9

※2 反応度添加率 :  $5.4 \times 10^{-5} (\Delta k/k)/s$

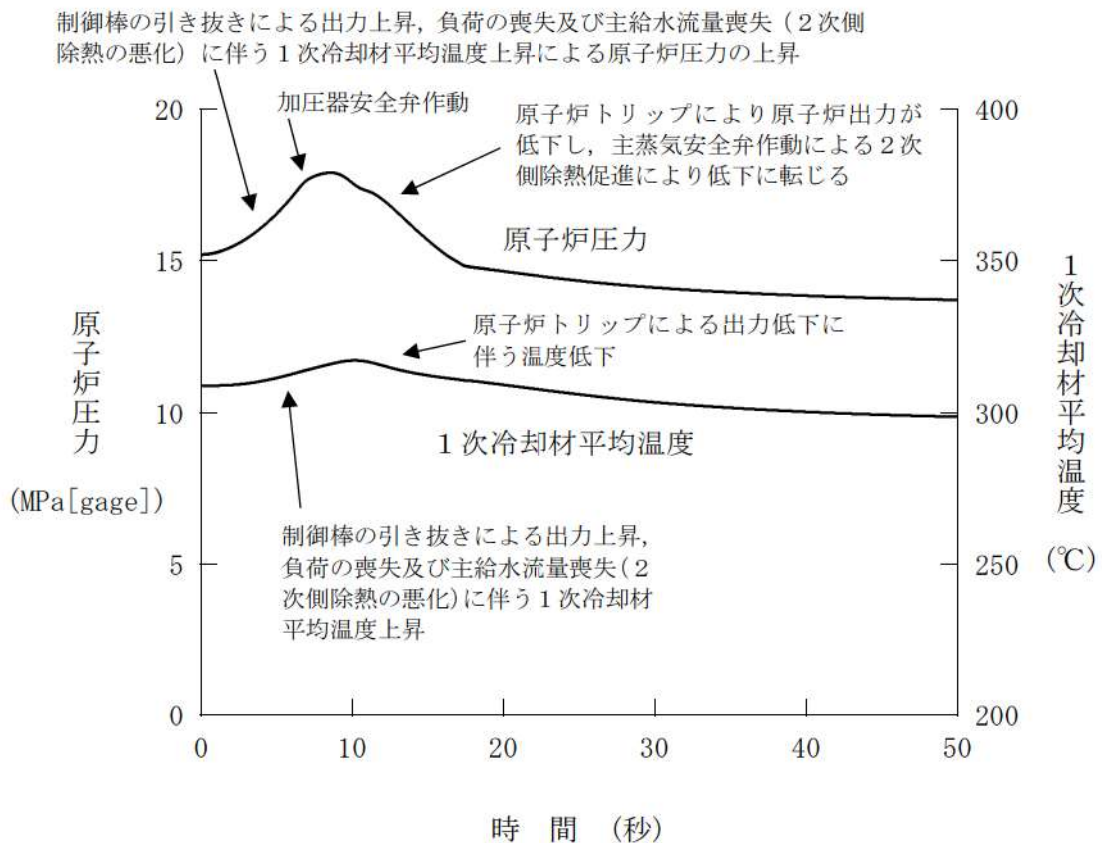
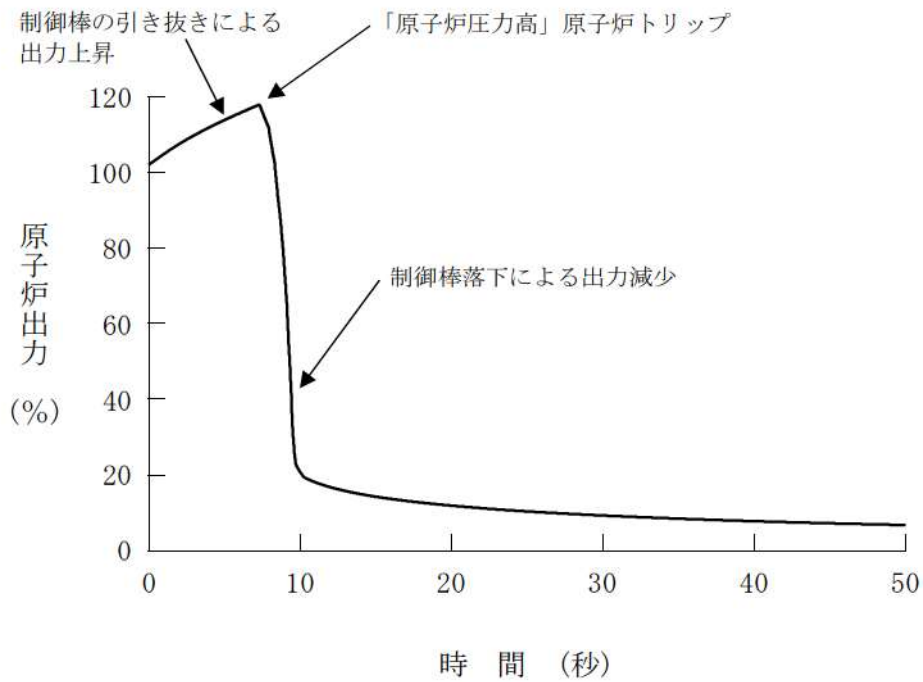


図 7.1 1次系建屋／2次系建屋における溢水による事象変化（圧力評価）

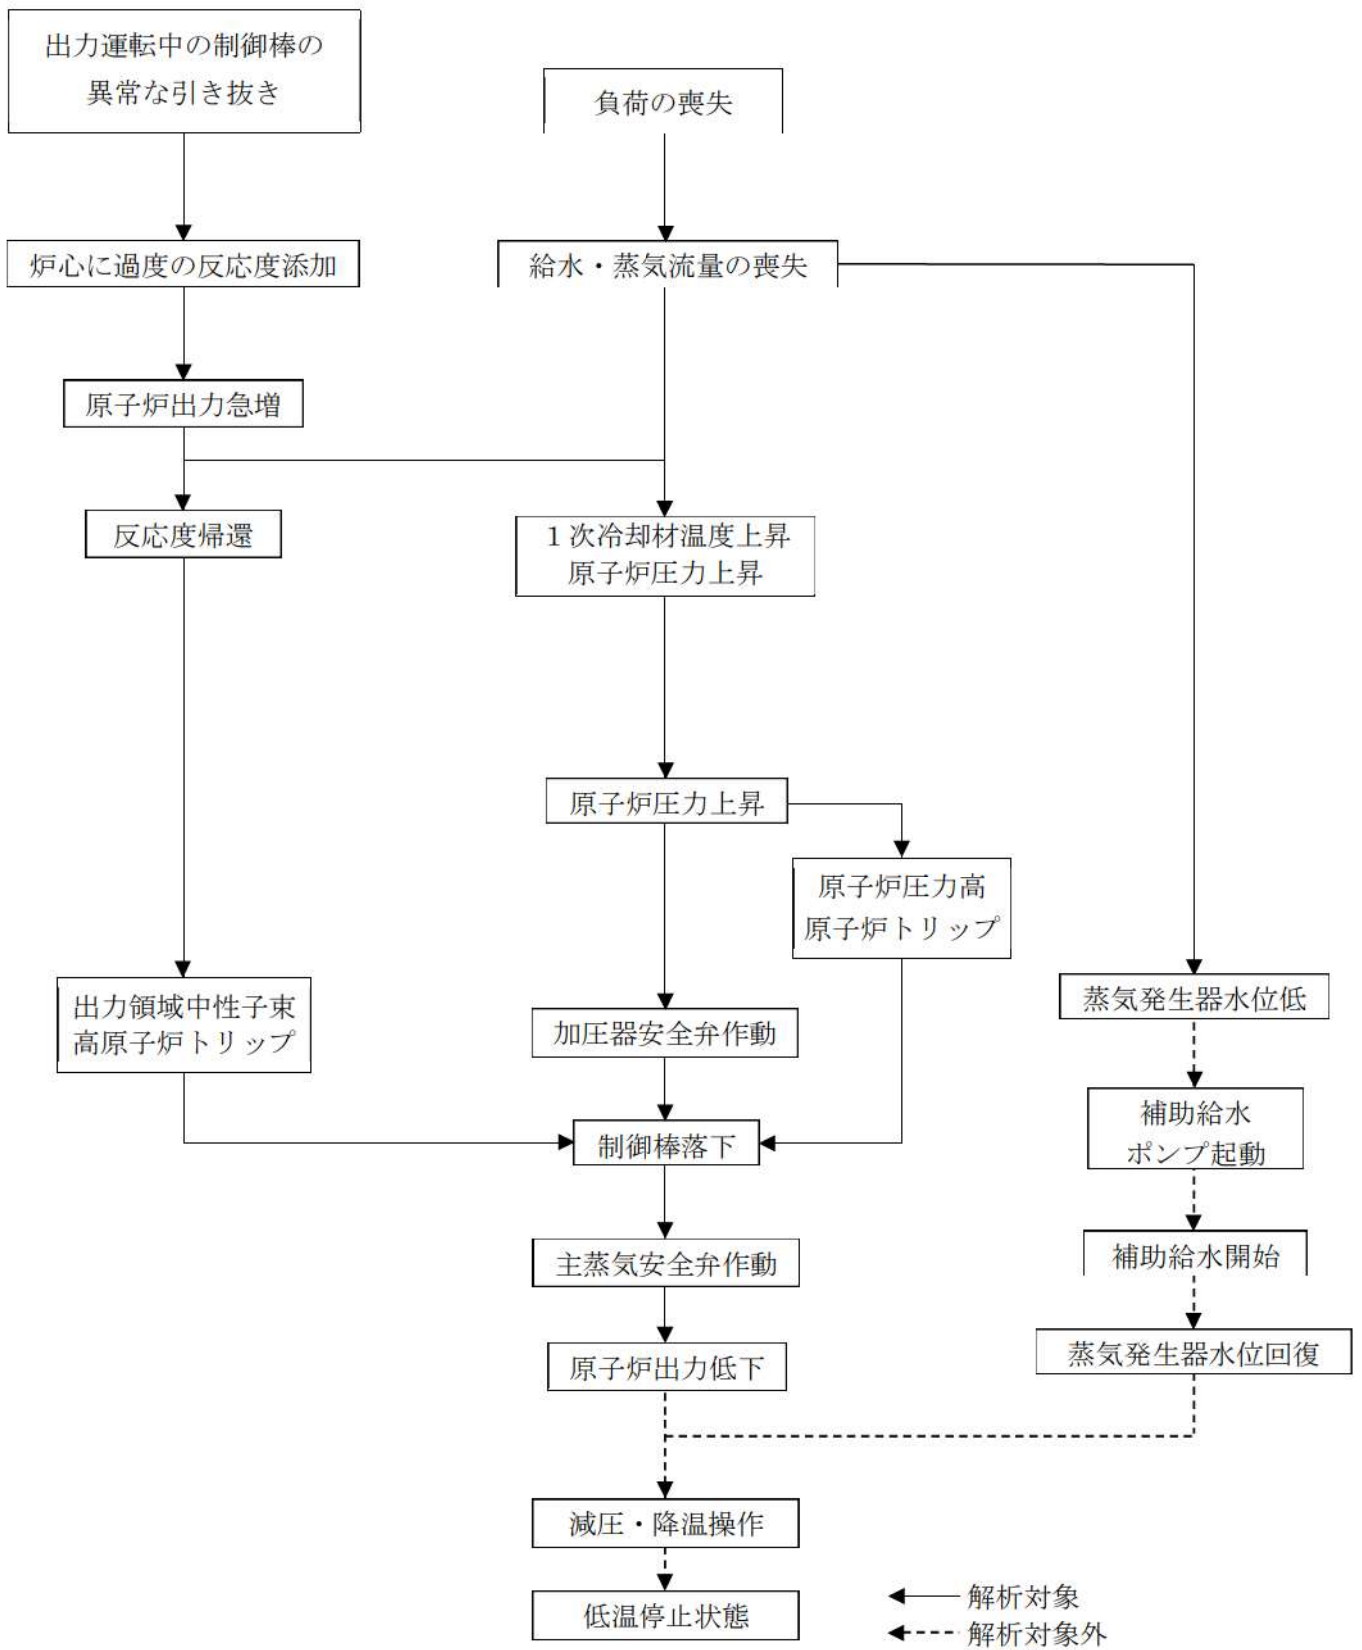


図 7.2 1次系建屋/2次系建屋における事象推移のフローチャート (圧力評価)

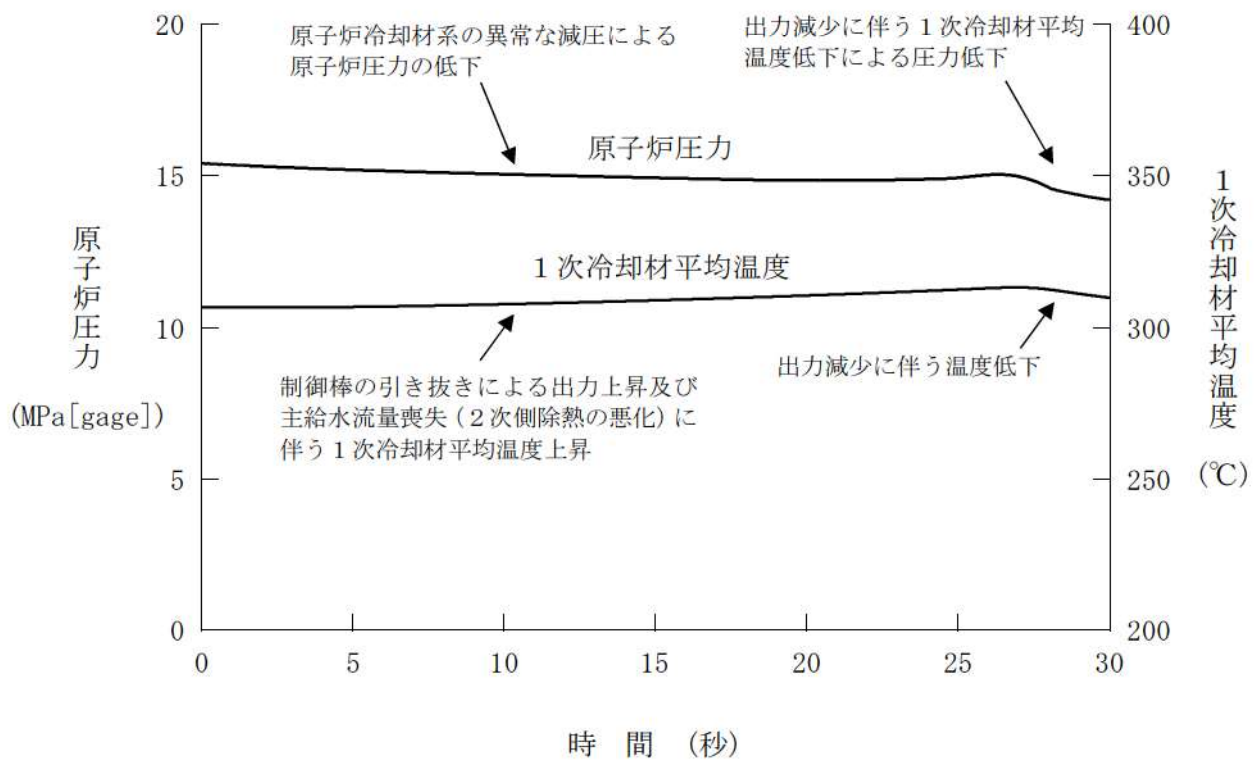
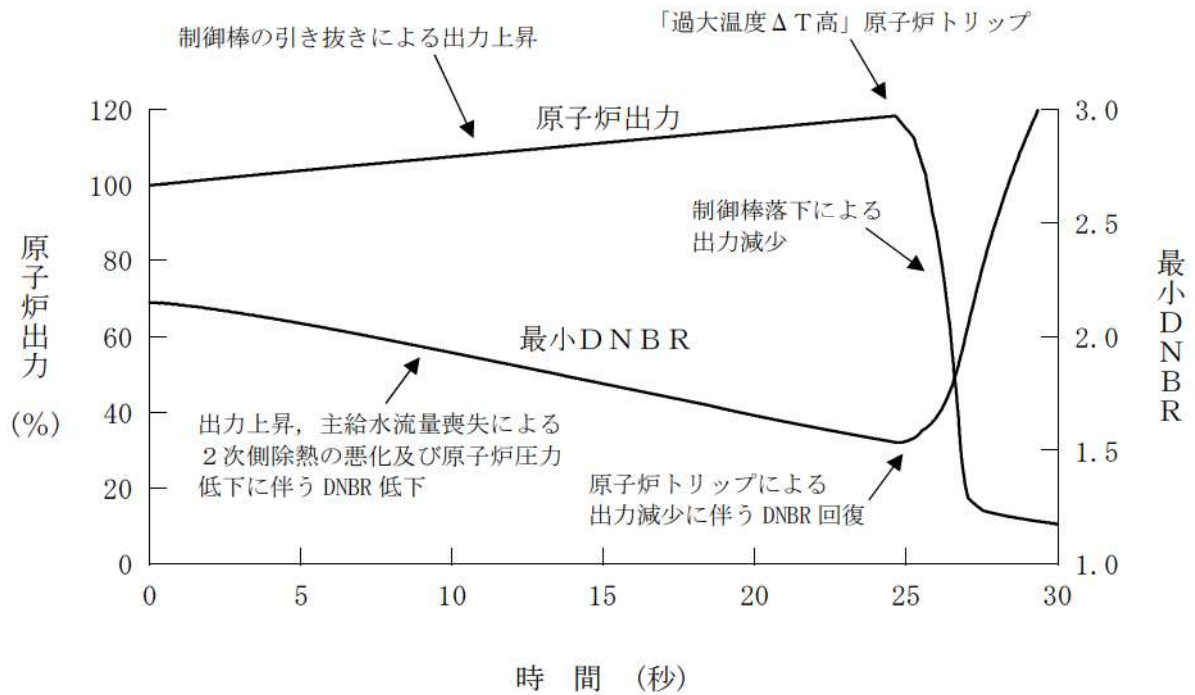


図 7.3 1次系建屋/2次系建屋における溢水による事象変化 (DNBR 評価)

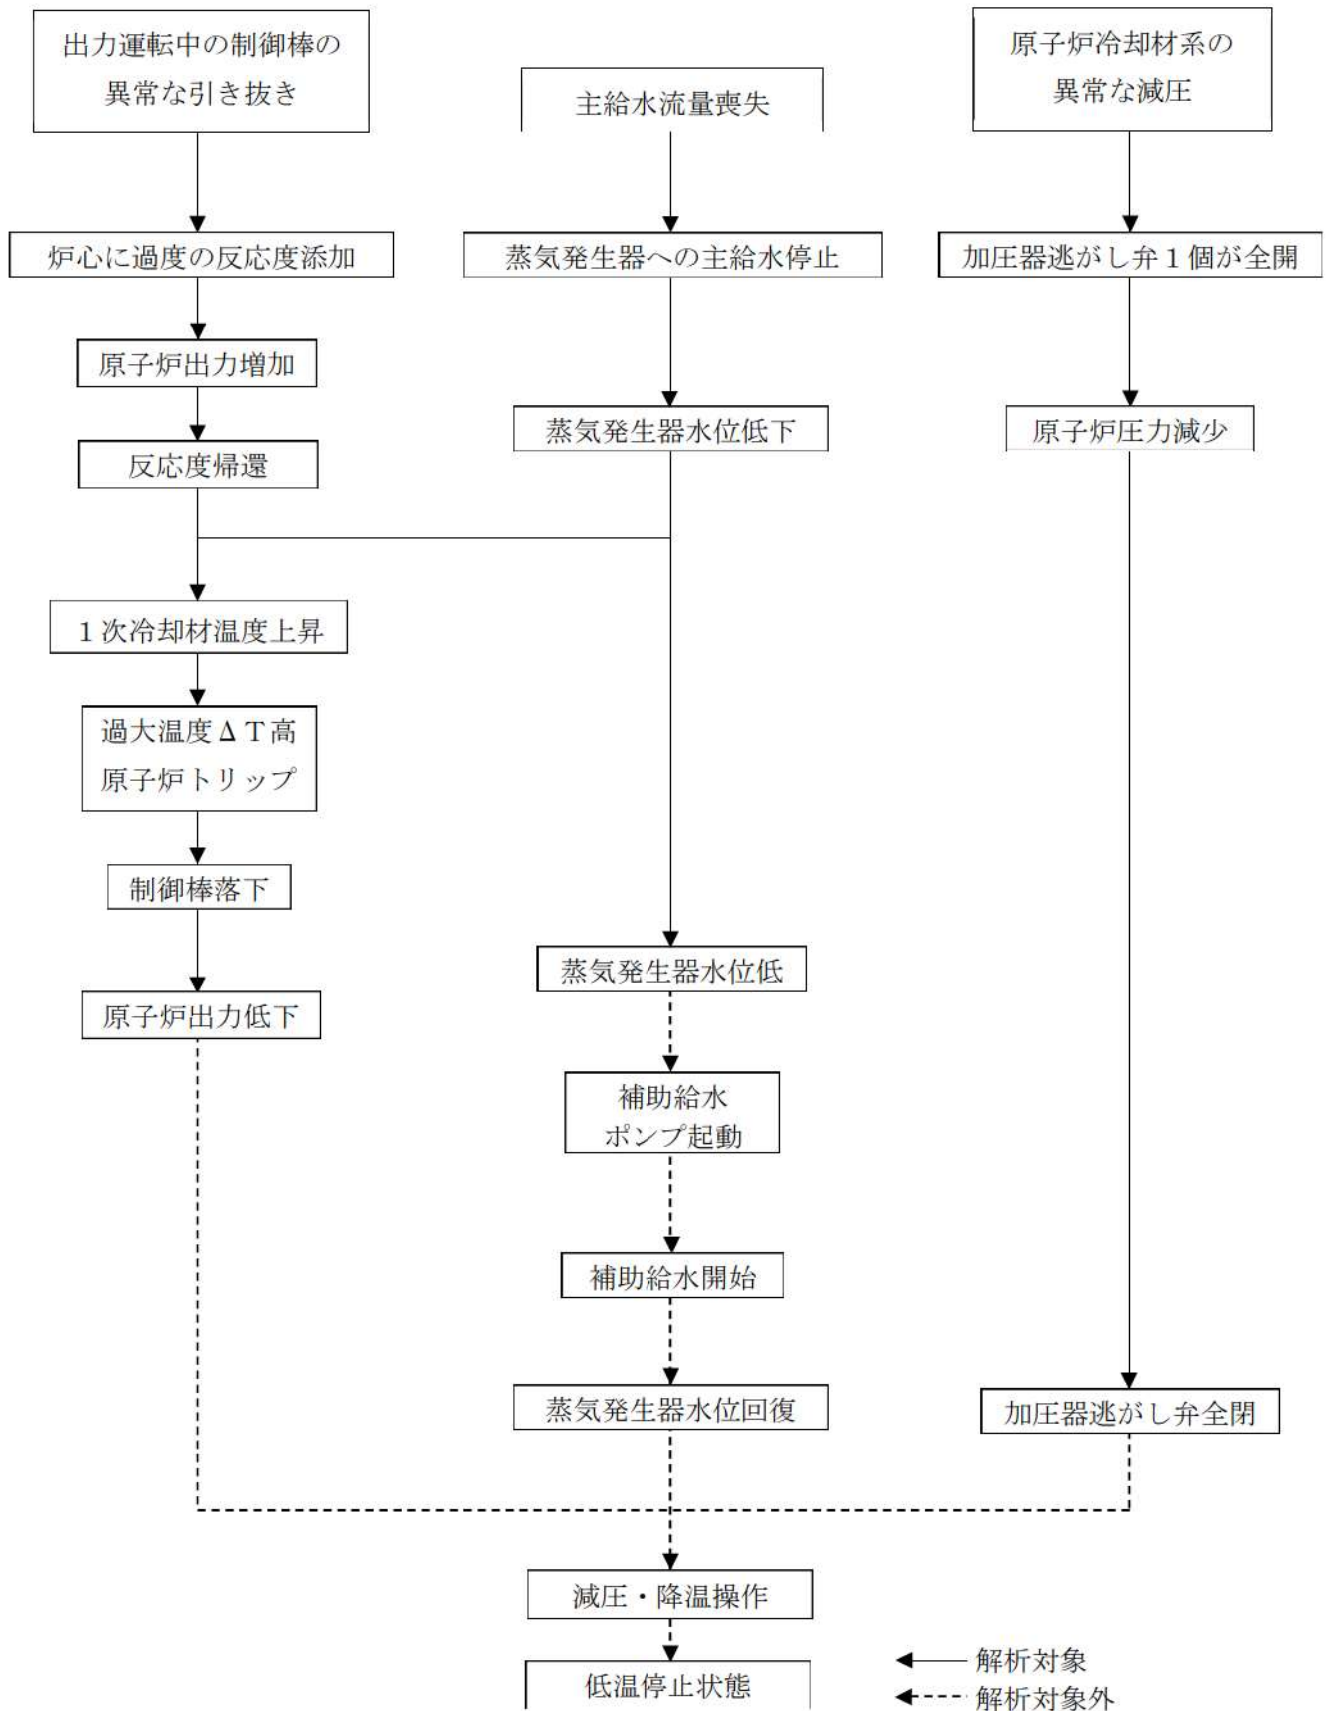


図 7.4 1次系建屋/2次系建屋における事象推移のフローチャート (DNBR 評価)

## 防護対象設備の選定について

## 1. はじめに

本資料は「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」に基づく評価を実施するにあたり防護対象設備の具体的な選定方針についてまとめたものである。

## 2. 防護対象設備の選定方針について

「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」に基づき、溢水防護上必要な機能を有する系統として、安全施設のうち、原子炉を高温停止でき、引き続き低温停止、及び放射性物質の閉じ込め機能を維持するため、また、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持するため、並びに使用済燃料ピットにおいてはピット冷却機能及びピットへの給水機能を維持するために必要となる、発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（以下「重要度分類審査指針」という）における分類でクラス1及び2に属する構築物、系統及び機器に加え、安全評価上その機能を期待するクラス3に属する構築物、系統及び機器を抽出する。

抽出した結果は、「3. 原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備」、「4. 原子炉外乱に対処するために必要な設備」、「5. 使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能の維持に必要な系統」に記載する。

また、内部溢水により原子炉に外乱が生じ、かつ、安全保護系、原子炉停止系の作動を要求される場合には、その溢水の影響を考慮した上で、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（以下「安全評価審査指針」という）に基づき発生が予想される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故について安全解析を行い、炉心が損傷に至ることなく当該事象を収束できる設計とするため、それを達成するために必要な設備についても抽出する必要がある。

そのため、内部溢水により原子炉に外乱が及ぶ場合について、安全評価審査指針に基づく運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の重畳事象を含め、どのような事象が起こる可能性があるかを分析し、その重畳事象が発生した場合に「4. 原子炉外乱に対処するために必要な設備」で整理した防護対象設備にて事象が収束できることを確認する。（確認結果については補足説明資料3に示す。）

次に、溢水影響により機能喪失する可能性があるか否かについて「6. 溢水影響評価の対象のスクリーニングについて」により抽出する。なお、電気、計装設備等の関連系の設備のスクリーニングの考え方については、「7. 計装設備の選定の考え方について」、「8. 電気設備の選定の考え方について」に記載する。

選定された防護対象設備の機能要求を整理した結果については、「9. 防護対象設備の機能要求について」に記載する。

### 3. 原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備

図1に原子炉を低温停止に移行する際のフローを示す。原子炉の高温停止及び低温停止に必要な機能，系統は以下のとおりであり，これらの機能を達成するために必要な設備を防護対象設備に選定する。

- ・原子炉停止：原子炉停止系
- ・ほう酸添加：原子炉停止系  
(化学体積制御系のほう酸注入機能等)
- ・崩壊熱除去：補助給水系，主蒸気系，余熱除去系
- ・1次系減圧：1次冷却系の減圧機能
- ・上記系統の関連系：  
原子炉補機冷却水系，原子炉補機冷却海水系，制御用空気系，  
換気空調系，非常用所内電源系，空調用冷水系，電気盤



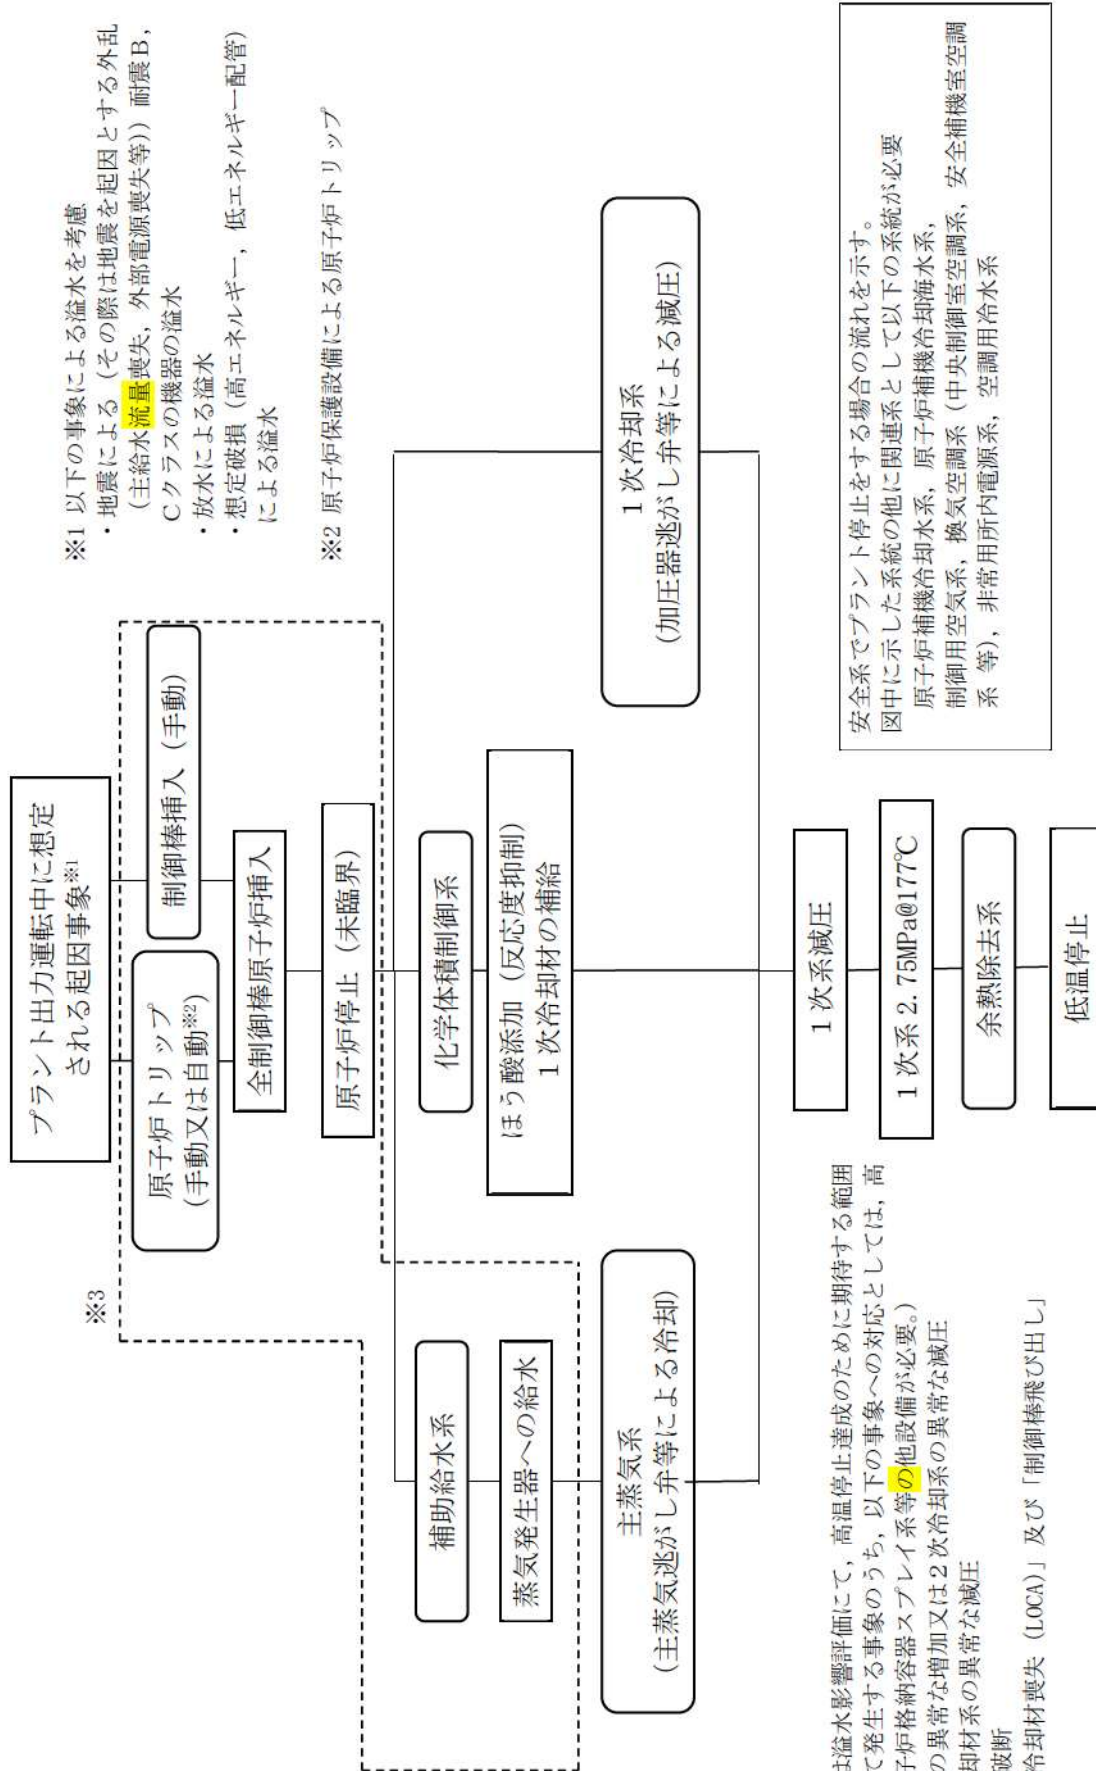


図1 プラントの停止の流れ

#### 4. 原子炉外乱に対処するために必要な設備

##### (1) 原子炉外乱

安全評価審査指針に基づき、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を対象として、原子炉外乱を表 1 及び表 2 に整理する。

##### (2) 原子炉外乱に対処するための設備

表 1 及び表 2 に示す事象と溢水の関係から溢水影響評価上想定する事象とその対処系統を表 3 に示す。

表 3 の①～⑨の起回事象で原子炉が自動停止する場合は通常の高温停止に必要な系統（安全保護系、原子炉停止系及び補助給水系）により原子炉を冷却していくため、これらの機能を達成するために必要な設備を防護対象設備に選定する。

一方、⑩～⑫のような過冷却事象及び 1 次系の減圧事象では 1 次系の圧力低下等を伴うため、高圧注入系が自動で動作する可能性があり前述の原子炉を高温停止まで冷却する系統に高圧注入系を加えて防護対象設備に選定する。

また、⑬原子炉冷却材喪失（以下「LOCA」という）等では、炉心の冷却並びに原子炉格納容器の冷却、減圧及び隔離のため、低圧注入系、原子炉格納容器スプレイ系及び原子炉格納容器隔離弁を加えて防護対象設備に選定する。なお、これらの系統により事象を収束させた後には LOCA 等 1 次冷却系の健全性が損なわれる事象を除き、余熱除去系を用いて低温停止に移行する（図 1 参照）。

この一連の対応により原子炉を「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」の機能が果たされる。

表1 運転時の異常な過渡変化と溢水の関係

原子炉外乱の事象	考慮 要否	スクリーンアウトする理由
原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き	○	
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き	○	
制御棒の落下及び不整合	○	
原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈	○	
原子炉冷却材流量の部分喪失	○	
原子炉冷却材系の停止ループの誤起動	—	<p>誤起動の場合、停止ループの低温の冷却材が炉心に注入され、炉心に正の反応度が添加された後の反応度フィードバック効果により原子炉出力は低下し整定する。</p> <p>このように、本事象では対処設備は不要であるため、溢水影響評価上考慮不要。</p>
外部電源喪失	○	<p>外部電源喪失により常用電源が喪失するが、常用電源喪失は「主給水流量喪失」及び「原子炉冷却材流量の喪失」に包絡される。</p>
主給水流量喪失	○	
蒸気負荷の異常な増加	—	<p>蒸気負荷が増加した場合、炉心に正の反応度が添加された後の反応度フィードバック効果により原子炉出力は抑制され整定する。</p> <p>このように、本事象では対処設備は不要であるため、溢水評価上考慮不要。</p>
2次冷却系の異常な減圧	○	
蒸気発生器への過剰給水	○	
負荷の喪失	○	
原子炉冷却材系の異常な減圧	○	
出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動	○	

表2 設計基準事故と溢水の関係

原子炉外乱の事象	考慮 要否	スクリーンアウトする理由
原子炉冷却材喪失 (LOCA)	○※	
原子炉冷却材流量の喪失	○	
原子炉冷却材ポンプの軸固着	—	溢水の発生によって1次冷却材ポンプの回転軸は固着しない。
主給水管破断	○※	
主蒸気管破断	○※	
制御棒飛び出し	○※	
蒸気発生器伝熱管破損	—	溢水の発生によって蒸気発生器の伝熱管は破損しない。

※ 溢水事象であるため対象として考慮する。

表3 溢水評価上想定する事象とその対処系統

溢水評価上想定する事象	左記事象に対する 対処機能	対処系統
①「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」, 「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」及び「制御棒の落下及び不整合」	・原子炉トリップ ・補助給水	・安全保護系 ・原子炉停止系 ・補助給水系
②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 (ほう素濃度制御系異常)		
③「原子炉冷却材流量の部分喪失」 及び「原子炉冷却材流量の喪失」 (1次冷却材ポンプ停止)		
④蒸気発生器への過剰給水 (主給水制御弁開他 ※1)		
⑤主給水流量喪失 (主給水ポンプ停止他 ※2)		
⑥負荷の喪失 (主蒸気隔離弁開他 ※3)		
⑦出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動		
⑧主給水管破断		
⑨外部電源喪失		
⑩2次冷却系の異常な減圧 (タービンバイパス弁開他 ※4)	上記機能に加え, ・高圧注入	上記系統に加え, ・高圧注入系
⑪原子炉冷却材系の異常な減圧 (加圧器逃がし弁開他 ※5)		
⑫主蒸気管破断		
⑬「原子炉冷却材喪失 (LOCA)」及び 「制御棒飛び出し」	上記機能に加え, ・低圧注入 ・格納容器スプレイ ・格納容器隔離	上記系統に加え, ・低圧注入系 ・原子炉格納容器スプレイ系 ・格納容器隔離弁 ・換気空調系 (アニュラス空気浄化設備)

※1 主給水バイパス制御弁開

※2 復水ポンプ停止, 主給水制御弁・隔離弁開

※3 蒸気タービン停止

※4 主蒸気逃がし弁開, タービン蒸気加減弁開

※5 加圧器スプレイ弁開, 加圧器補助スプレイ弁開

## 5. 使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能の維持に必要な系統

使用済燃料ピットの冷却機能は使用済燃料ピット水浄化冷却系が該当し、保安規定で定めた水温（65℃以下）に維持することが可能である。

また、使用済燃料ピットの給水機能は燃料取替用水系が該当し、使用済燃料ピットからの放射線を遮蔽するために必要な水量を維持することが可能である。

選定フローを図2に示す。

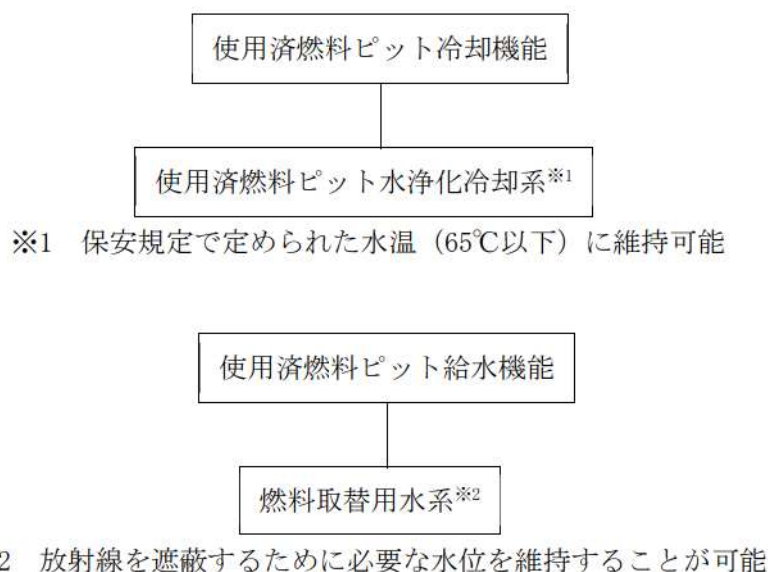


図2 使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能を有する系統

## 6. 溢水影響評価対象のスクリーニングについて

3., 4., 5. から選定された防護対象設備から、溢水による設備機能への影響の有無（設備の種別、耐環境仕様等）を考慮したスクリーニングを行い、溢水影響評価上の防護対象設備として選定する。「別添1 3.3 溢水影響評価上の防護対象設備の選定」に従いスクリーニングを実施して溢水影響評価対象外とした設備については、「別添1 添付資料6 表2 溢水影響評価から対象外とした設備一覧」に示す。

## 7. 計装設備の選定の考え方について

サポート系の計装設備については、系統及び設備の状態を監視する設備並びに事故時のプラント状態を把握する設備を防護対象設備とする。

ただし、原子炉格納容器内に設置された計器の内、事故時のプラント状態を把握する計器設備（検出器）には耐環境性があることから溢水影響はないと評価した。

以下に計装設備（監視パラメータ）の選定結果を示す。なお、原子炉格納容器内の計装設備であっても安全停止の達成に必要な監視パラメータ、事故時監視パラメータを整理した。具体

的な方法は、本章の（４）にまとめる。

（１）原子炉の高温停止及び低温停止に必要な計装設備

高温停止に関して、原子炉トリップ、補助給水、高圧注入及び低圧注入の作動信号を期待するパラメータは以下である。

原子炉トリップ：出力領域中性子束， $T_{avg}$ ， $\Delta T$ ，加圧器圧力，１次冷却材流量，１次冷却材ポンプ電源電圧，蒸気発生器水位（狭域）

補助給水：蒸気発生器水位（狭域），  
（補助給水ピット水位：監視パラメータとして期待）

高圧注入：加圧器圧力，主蒸気ライン圧力，格納容器圧力，加圧器水位，  
（格納容器再循環サンプル水位：監視パラメータとして期待）

また、安全系による低温停止操作を行うための監視パラメータは、以下のとおりである。

- ・ １次冷却材温度（広域）
- ・ １次冷却材圧力
- ・ 蒸気発生器水位（広域）
- ・ 主蒸気ライン圧力
- ・ 補助給水ライン流量
- ・ ほう酸タンク水位
- ・ 燃料取替用水ピット水位
- ・ 加圧器水位

（２）原子炉外乱への対処に必要な計装設備

原子炉外乱への対処機能として、以下のパラメータによる作動信号発信を期待する。

原子炉トリップ：（１）と同じ

補助給水：（１）と同じ

高圧注入：（１）と同じ

低圧注入：加圧器圧力，主蒸気ライン圧力，格納容器圧力，  
（格納容器再循環サンプル水位，余熱除去ポンプ出口流量：監視パラメータとして期待）

格納容器スプレイ：格納容器圧力

格納容器隔離：高圧注入，格納容器スプレイと同じ

溢水影響評価上想定する事象は設計基準事故（「LOCA」及び「制御棒飛び出し」）を含むことから、以下の事故時監視パラメータを選定する。

- ・ 中性子源領域中性子束

- ・原子炉トリップ遮断器の状態
- ・1次冷却材温度（広域）
- ・1次冷却材圧力
- ・加圧器水位
- ・蒸気発生器水位（狭域）
- ・蒸気発生器水位（広域）
- ・主蒸気圧力
- ・格納容器圧力
- ・ほう酸タンク水位
- ・燃料取替用水ピット水位
- ・補助給水ピット水位
- ・格納容器再循環サンプル水位
- ・補助給水ライン流量
- ・格納容器高レンジエリアモニタ

上記に加え、安全上特に重要な関連機能に必要な情報を監視するパラメータとして、以下のパラメータを選定する。

- ・原子炉補機冷却水サージタンク水位
- ・制御用空気ヘッダ圧力

(3) 使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能に必要な計装設備

水温、水位の変化は急激なものではないと考えられることから運転員による計測に期待するものとし既存の設備には期待しないものとする。

(4) 溢水影響評価対象計装設備のスクリーニングについて

原子炉格納容器内に設置される計装設備(検知器)のうち、LOCA時のみ機能要求がある設備については耐環境性を有しており機能を喪失することはない。一方、原子炉格納容器外の溢水事象においては、図1プラントの停止フローに従って高温停止、低温停止に移行するために必ずしも必要とならない設備（例えば、状態監視のみの現場指示計等、溢水により機能喪失しても安全は確保されるもの）については溢水影響はないと評価した。表5に計装設備の考え方を示す。



表5 溢水影響評価対象外とする計装設備

溢水影響はないと評価した計装設備	理由
出力領域中性子束, $T_{avg}$ , $\Delta T$ , 加圧器圧力, 1次冷却材流量, 1次冷却材ポンプ電源電圧, 蒸気発生器水位 (狭域)	プラント健全性確保するために必要なパラメータであるが, 溢水事象が発生した場合のプラント停止操作において必ずしも必要でないパラメータである
加圧器圧力, 蒸気発生器水位 (狭域), 蒸気発生器水位 (広域), 格納容器高レンジエリアモニタ, 1次冷却材温度 (広域), 格納容器再循環サンプル水位, 格納容器圧力, 加圧器水位, 1次冷却材圧力, 中性子源領域中性子束	事故時のプラント状態を把握する計装設備 (検出器) であり, 耐環境性があること, LOCA 時のみ機能要求がある設備に関連する計装設備 (PAM) であり, 原子炉格納容器内で発生した溢水 (LOCA) により機能喪失することはない。又は, 溢水事象が発生した場合のプラント停止操作において必ずしも必要でないもの。

#### 8. 電気設備の選定の考え方について

電気設備は選定された防護対象設備及び計装設備に関連する電気設備 (制御盤, 電源盤等) を防護対象設備とする。

#### 9. 防護対象設備の機能要求について

「別添1 添付資料4 表1 防護対象設備一覧」に記載された設備の機能要求を明確化するため, 高温停止, 低温停止及び閉じ込め機能の確保並びに使用済燃料ピットの冷却・給水に必要な系統設備について, それぞれに1. (フロント系) 直接系, 2. (サポート系) 間接系, 3. (サポート系) 電気計装機器が存在することから, 図3のフローにて機能区分を整理した。さらに, 機能区分に含まれる安全機能については, 表に整理した。

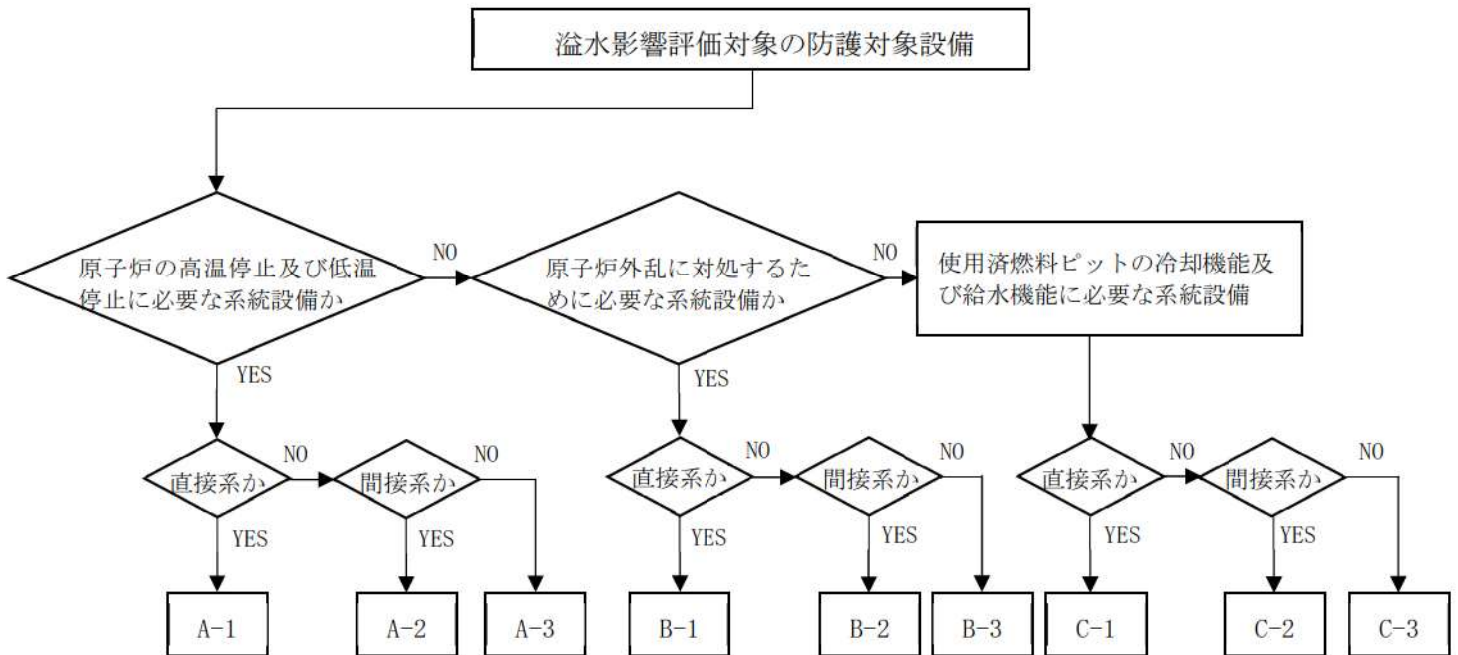



図3 機能区分の分離フロー

表6 機能区分に含まれる安全機能

機能区分	安全機能
A-1	①緊急時停止機能 ②未臨界維持機能 ③原子炉停止後の除熱機能 ⑧制御室外からの安全停止機能
A-2	⑥安全上特に重要な関連機能
A-3	⑥安全上特に重要な関連機能 ⑦事故時のプラント状態の把握機能
B-1	④炉心冷却機能 ⑤放射性物質の閉じ込め機能 ⑥安全上特に重要な関連機能
B-2	⑥安全上特に重要な関連機能
B-3	⑥安全上特に重要な関連機能 ⑦事故時のプラント状態の把握機能
C-1	⑨ピット冷却機能 ⑩ピット給水機能
C-2	(A-2 に包絡されている)
C-3	(A-3 に包絡されている)

機能区分及び安全機能は、2.～8.の記載から、次のとおり判断できる。

①原子炉の高温停止及び低温停止に必要な系統設備

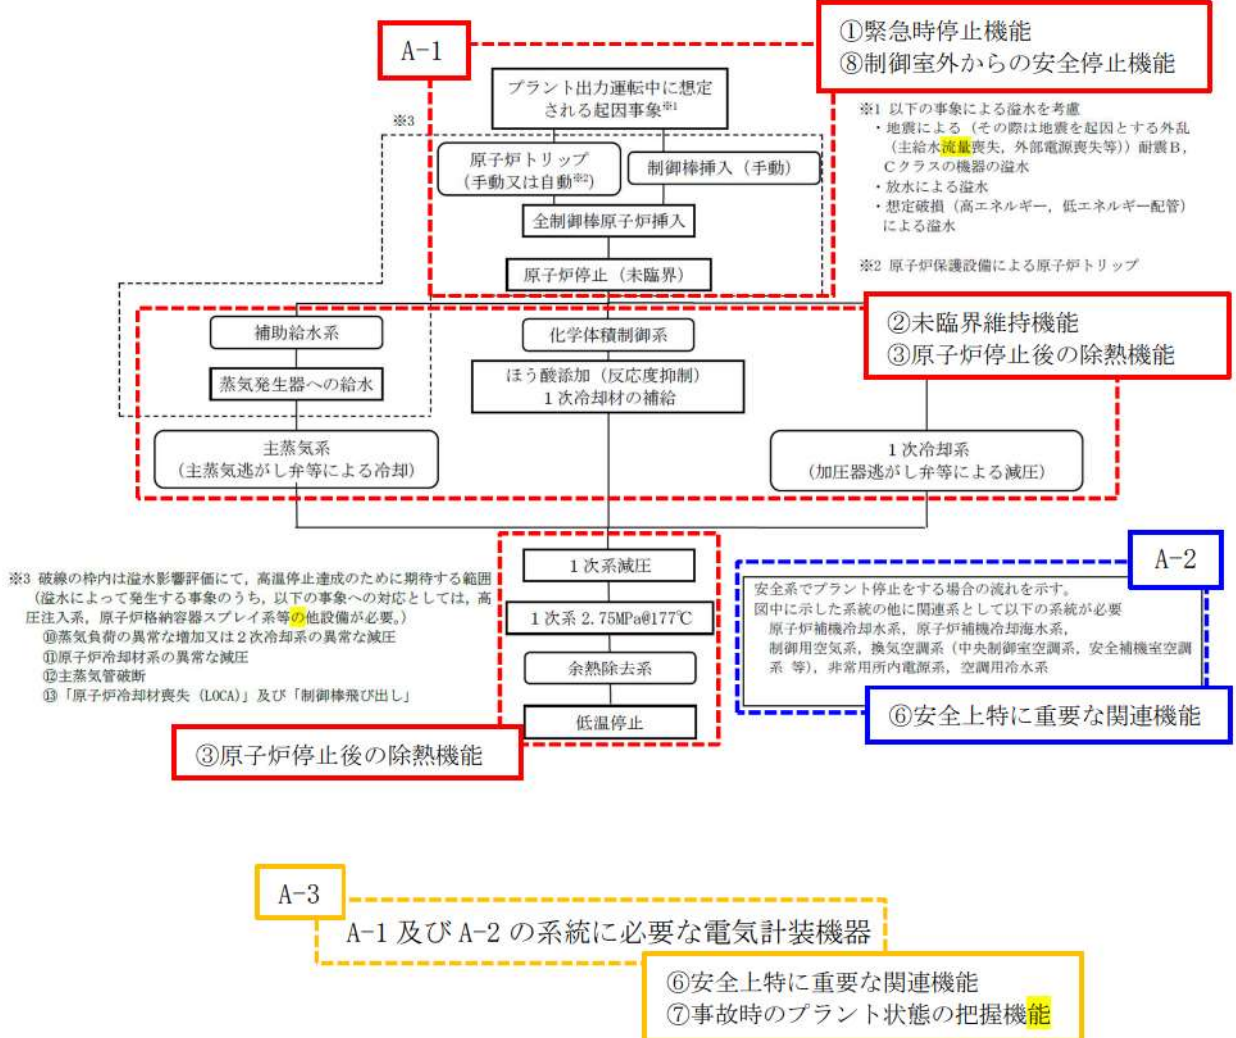

②原子炉外乱に対処するために必要な系統設備

B-1	溢水評価上想定する事象	左記事象に対する 対処機能	対処系統
	①「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き」, 「出力運転中の制御棒の異常な引き抜き」及び「制御棒の落下及び不整合」	・原子炉トリップ ・補助給水	・安全保護系 ・原子炉停止系 ・補助給水系
	②原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈 (ほう素濃度制御系異常)		
	③「原子炉冷却材流量の部分喪失」 及び「原子炉冷却材流量の喪失」 (1次冷却材ポンプ停止)		
	④蒸気発生器への過剰給水 (主給水制御弁開他 ※1)		
	⑤主給水流量喪失 (主給水ポンプ停止他 ※2)		
	⑥負荷の喪失 (主蒸気隔離弁開他 ※3)		
	⑦出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動		
	⑧主給水管破断		
	⑨外部電源喪失		
	⑩2次冷却系の異常な減圧 (タービンバイパス弁開他 ※4)	上記機能に加え, ・高圧注入	上記系統に加え, ・高圧注入系
	⑪原子炉冷却材系の異常な減圧 (加圧器逃がし弁開他 ※5)		
	⑫主蒸気管破断		
	⑬「原子炉冷却材喪失 (LOCA)」及び 「制御棒飛び出し」	上記機能に加え, ・低圧注入 ・格納容器スプレイ ・格納容器隔離	上記系統に加え, ・低圧注入系 ・原子炉格納容器スプレイ系 ・格納容器隔離弁 ・換気空調系 (アニュラス空気浄化設備)
	※1 主給水バイパス制御弁開 ※2 復水ポンプ停止, 主給水制御弁・隔離弁開 ※3 蒸気タービン停止 ※4 主蒸気逃がし弁開, タービン蒸気加減弁開 ※5 加圧器スプレイ弁開, 加圧器補助スプレイ弁開		
	④炉心冷却機能 ⑤放射性物質の閉じ込め機能 ⑥安全上特に重要な関連機能		

「②原子炉外乱に対処するために必要な系統設備」の機能区分となる系統は黄色の四角で囲った系統設備

B-2

B-1 の系統に必要な間接系


⑥安全上特に重要な関連機能

B-3

B-1 及び B-2 の系統に必要な電気計装機器

⑥安全上特に重要な関連機能  
⑦事故時のプラント状態の把握機能

③使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能に必要な設備

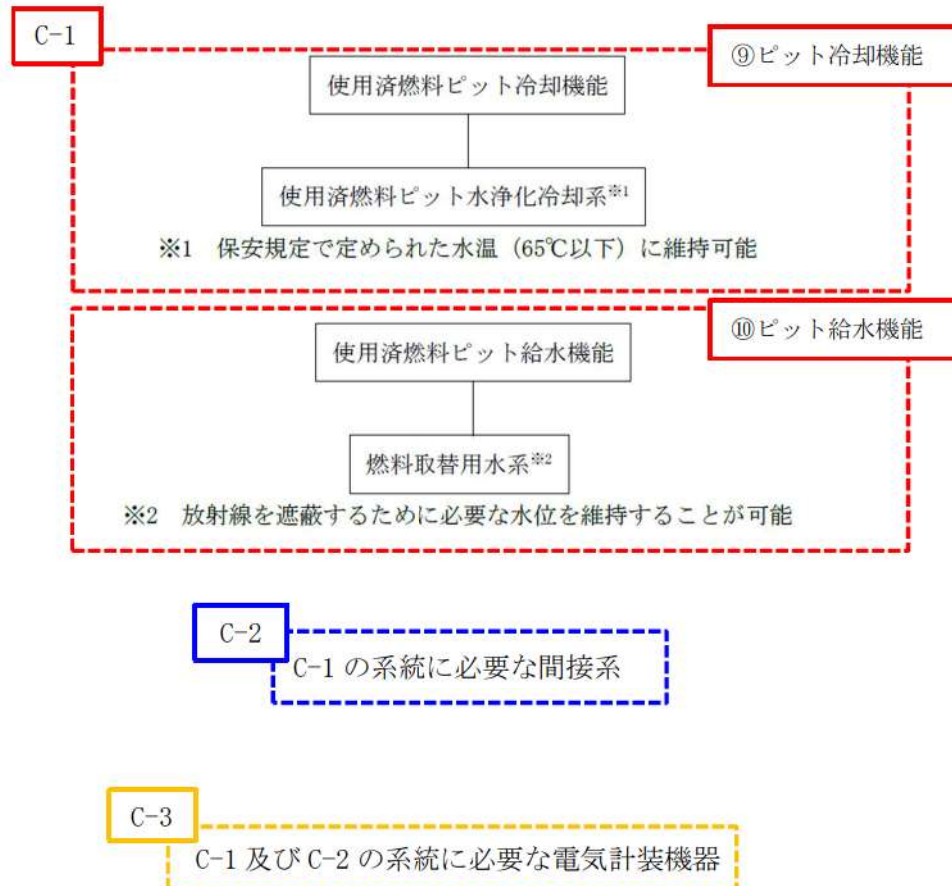

安全機能を示した防護対象設備リストは、「別添 1 添付資料 4 表 1 防護対象設備一覧」に示す。

## タービントリップ機能を有する MS-3 設備の内部溢水に対する防護について

泊発電所 3 号炉における、タービントリップ機能を有する MS-3 設備を対象とした内部溢水に対する防護について以下に示す。

## 1. 溢水防護の方針

タービントリップ機能を有する MS-3 設備の内部溢水に対する防護においては、設置許可基準規則の要求事項を踏まえ、“溢水が発生した場合でも、原子炉を高温停止でき、引き続き低温停止、及び放射性物質の閉じ込め機能を維持できること、停止状態にある場合は、引き続きその状態を維持できること”を確認する。ここで、タービントリップ機能を有する MS-3 設備の安全機能とは、運転時の異常な過渡変化があっても、タービンをトリップさせ、MS-1、MS-2 とあいまって事象を緩和する機能のことをいう。

## 2. タービントリップ機能を有する MS-3 設備概要

タービントリップ機能を有する MS-3 設備は、タービン保安装置及び主蒸気止め弁（閉機能）である。タービントリップ機能は、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」の運転時の異常な過渡変件事象における「蒸気発生器への過剰給水」事象で影響緩和のための安全機能として期待している。この事象は、原子炉の出力運転中に蒸気発生器 1 基に主給水制御弁全開容量で給水され、蒸気発生器水位異常高によるタービントリップ、タービントリップによる原子炉トリップという事象進展となる。具体的には、「蒸気発生器水位異常高」信号が発信されると、タービン保安装置内のタービントリップ用電磁弁を作動させて、タービン油系の圧力を開放することにより、主蒸気止め弁（以下「MSV」という）を閉止することによりタービントリップとなる。タービントリップは、MSV リミットスイッチによる全閉か、タービン保安装置内の非常遮断油圧圧力スイッチによる油圧低で検出される。このどちらかが検出されることで原子炉トリップ信号を発信し、原子炉トリップ遮断器を開放することになる。

タービントリップ用電磁弁への信号は二重化された設計となっており、タービントリップ用電磁弁及び非常遮断油圧圧力スイッチも多重化された設計となっている。また、蒸気発生器水位異常高によるタービントリップ信号のロジック回路は定期事業者検査ごとに確認され、タービン保安装置によるタービントリップ用電磁弁動作までのロジック回路は通常運転中に毎月 1 回確認されている。更に、これらへの供給電源は非常用所内電源から給電されている。また、タービントリップ用電磁弁動作による MSV 閉止動作も定期事業者検査ごとに確認されていること、MSV が全閉（1 弁ずつ）することを毎月 1 回確認されていることから、タービントリップ用電磁弁、MSV リミットスイッチ及び非常遮断油圧圧力スイッチは、十分な信頼性がある MS-3 としている。

なお、「蒸気発生器への過剰給水」事象以外の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故においても原子炉トリップによるタービントリップを考慮している事象があるが、これは原子炉トリップ後の炉心の過冷却による正の反応度添加を防止するためであり、安全評価上、MS-1、MS-2とあいまって、事象を緩和する機能としての要求はない。

タービントリップ機能を有するMS-3設備（タービントリップ用電磁弁、MSVリミットスイッチ及び非常遮断油圧圧力スイッチ）の設備概要及び設置箇所をそれぞれ図1及び図2に示す。



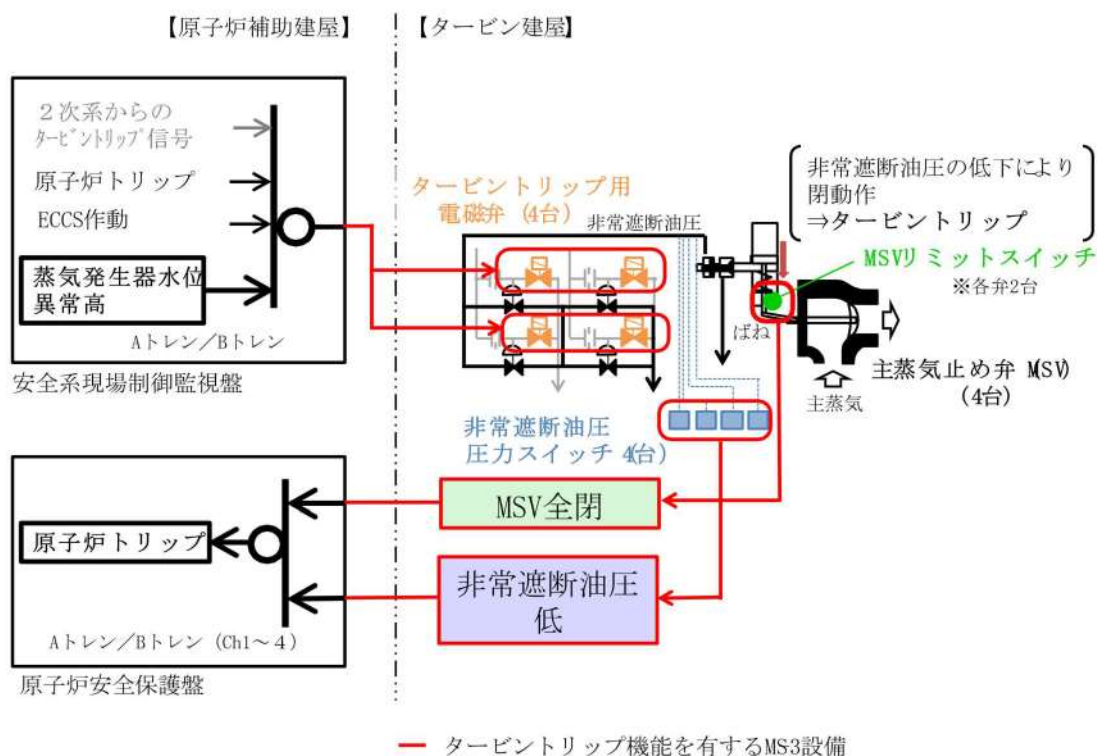


図1 タービントリップ機能を有するMS-3設備の概要図

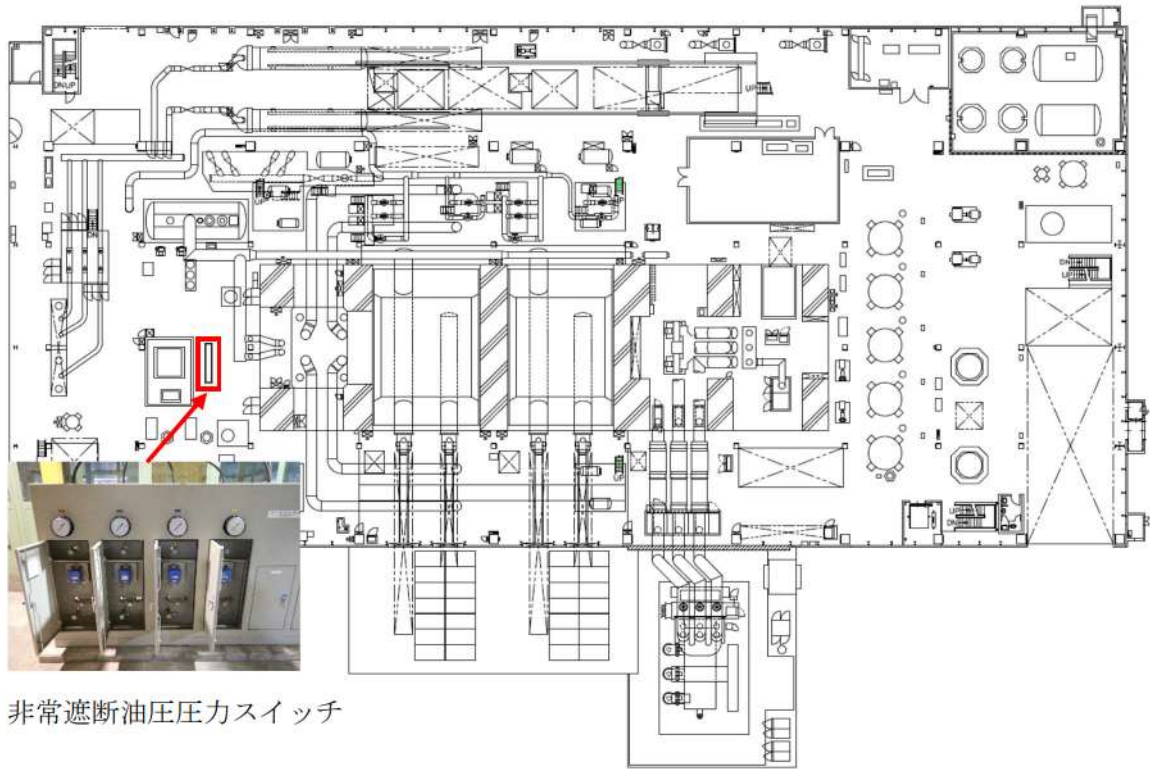

タービン建屋 1FL

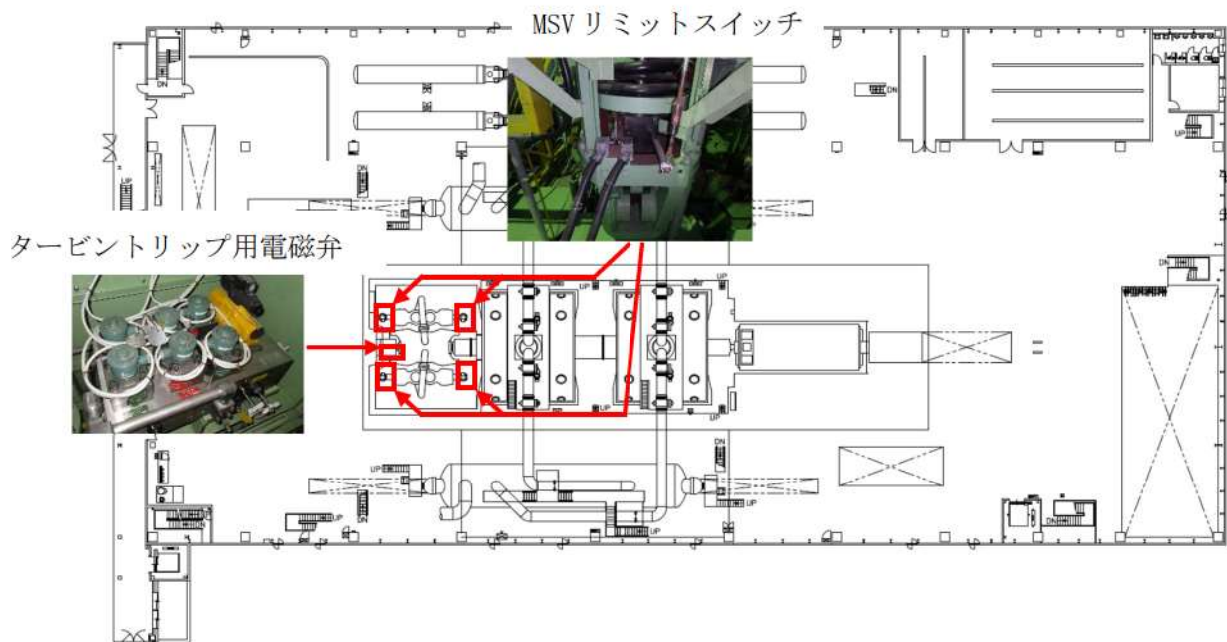

タービン建屋 2FL

図2 タービントリップ機能を有する MS-3 設備の配置場所



### 3. 溢水の発生に伴う運転時の異常な過渡変件事象の発生時の考察

タービントリップ機能が期待される「蒸気発生器への過剰給水」事象については、原子炉の出力運転中に、給水制御系の故障、誤操作等により、主給水制御弁が1個全開し、蒸気発生器への給水が過剰となり、1次冷却材の温度が低下して反応度が添加され、原子炉出力が上昇する事象を想定している。

主給水制御弁は原子炉建屋内の主蒸気管室に設置されており、タービン建屋内で溢水が発生した場合においても物理的に離隔されているため、主給水制御弁の全開は起こらない。なお、タービン建屋内で溢水が発生した場合において給水制御系の故障が仮に発生した場合においても、以下の防止対策、拡大防止対策を講じている。

#### (1) 防止対策

主給水制御弁は、誤動作による過渡変化を抑制するために、弁1個当たりの最大容量を適切な値にしており、また、制御系の単一の故障によって、これらの弁が二つ以上同時に全開とならない設計としている。

#### (2) 拡大防止対策

- a. 通常運転中は、中央制御室で「蒸気発生器水位」、「主給水流量」等の監視を行い、また、警報として「蒸気発生器水位偏差大」を設けており、早期に異常現象の発生が検知できる。
- b. 蒸気発生器の水位が異常に上昇した場合には、「蒸気発生器水位高」信号により主給水制御弁を全閉する。また、同時に中央制御室に警報を発信し、運転員の注意を喚起する。

### 4. 結論


内部溢水により「蒸気発生器への過剰給水」事象の発生のおそれはなく、仮に発生した場合においても防止対策がとられていることから、溢水防護上、タービントリップ機能は原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するために必要な機能には該当しない。

以上より、タービントリップ機能を有するMS-3設備については溢水による影響評価の対象から除外する。

溢水影響評価上の防護対象設備の配置について

1. 溢水影響評価上の防護対象設備の配置について


添付資料 4 表 1 にて抽出された溢水影響評価上の防護対象設備が、添付資料 7 で設定した区画上のどこに配置されているかについて、防護対象設備の配置について図 1 に示す。

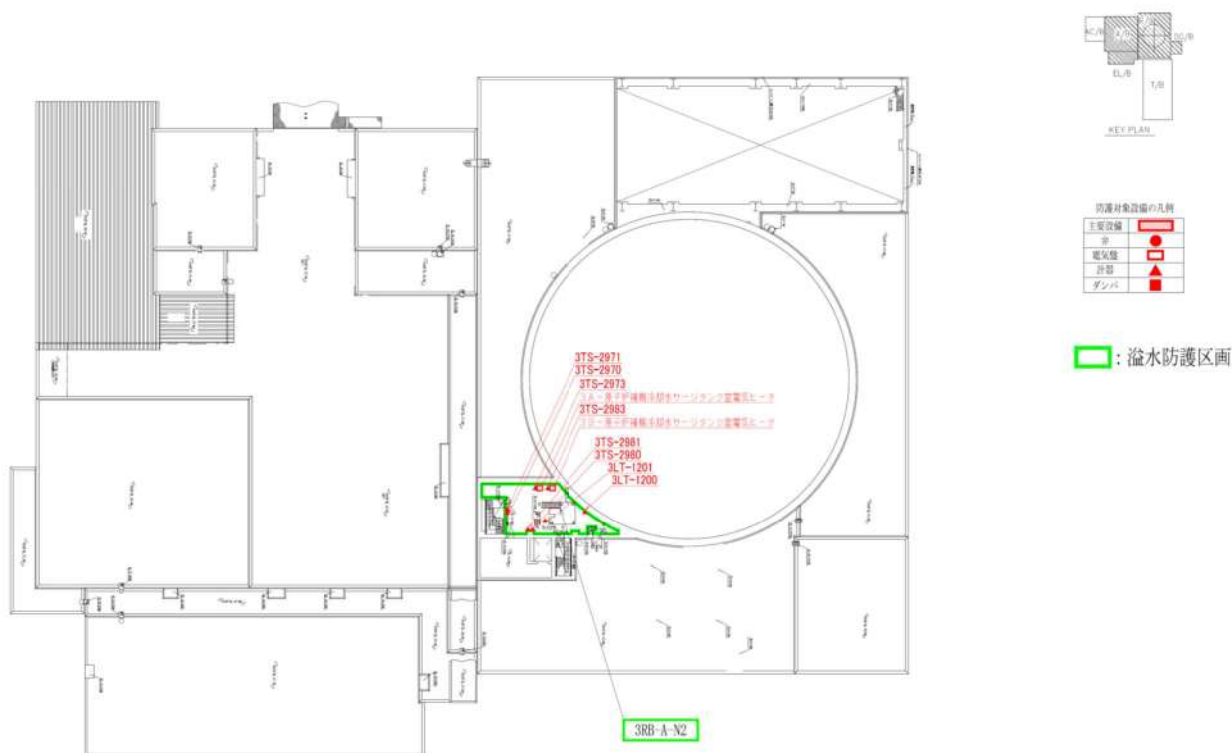

泊発電所3号炉  
内部溢水防護対象設備配置図(1/12)  
T.P. 43.6m

3RB-A-N2			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉補機冷却水系	3-原子炉補機冷却水サージタンク水位 (III)	3LT-1200	1.02
原子炉補機冷却水系	3-原子炉補機冷却水サージタンク水位 (IV)	3LT-1201	1
換気空調系	3A-原子炉補機冷却水サージタンク室電気ヒータ	3VSE3A	2.49
換気空調系	3B-原子炉補機冷却水サージタンク室電気ヒータ	3VSE3B	2.49
換気空調系	3A-原子炉補機冷却水サージタンク室内空気温度 (1)	3TS-2970	1.42
換気空調系	3A-原子炉補機冷却水サージタンク室内空気温度 (2)	3TS-2971	1.42
換気空調系	3B-原子炉補機冷却水サージタンク室内空気温度 (1)	3TS-2980	1.41
換気空調系	3B-原子炉補機冷却水サージタンク室内空気温度 (2)	3TS-2981	1.41
換気空調系	3A-原子炉補機冷却水サージタンク室電気ヒータ (3VSE3A) 出口空気温度 (2)	3TS-2973	2.58
換気空調系	3B-原子炉補機冷却水サージタンク室電気ヒータ (3VSE3B) 出口空気温度 (2)	3TS-2983	2.57

図 1 防護対象設備配置図 (1/15)

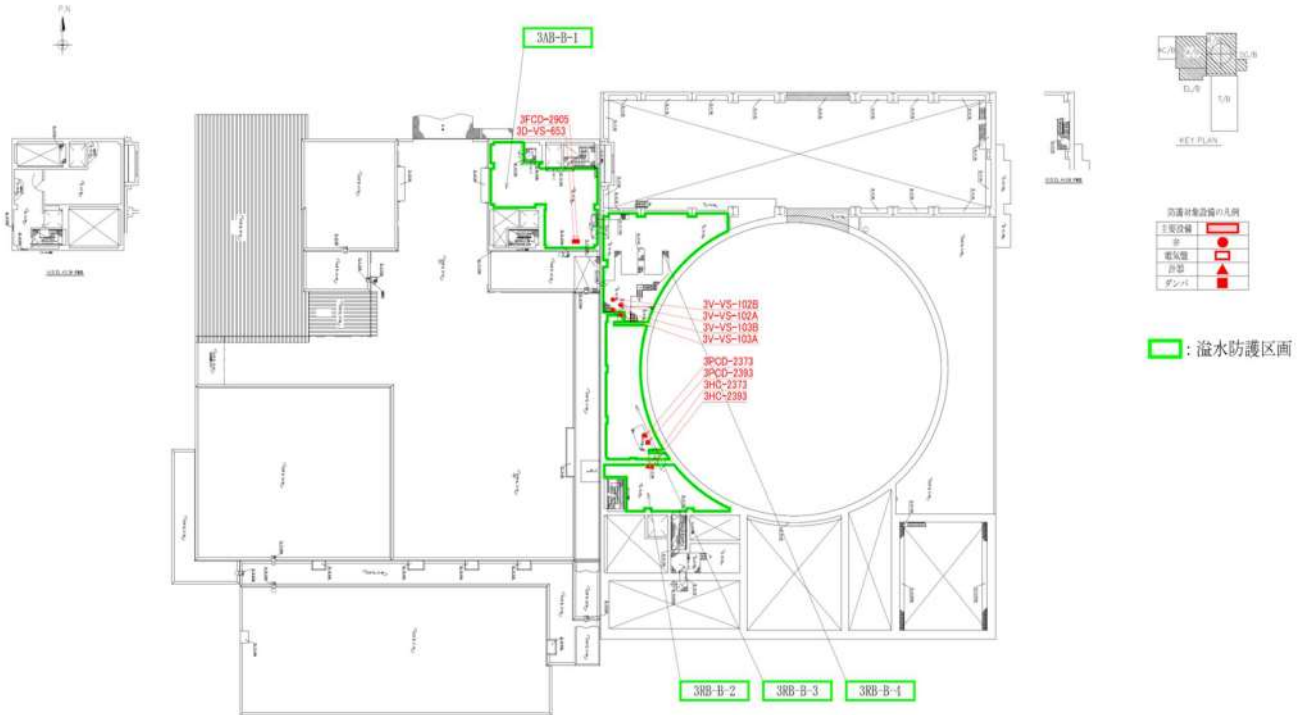

泊発電所3号炉  
内部溢水防護対象設備配置図(2/12)  
T. P. 40. 3m


3AB-B-1			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
換気空調系	3-試料採取室排気隔離ダンパ	3D-VS-653	3.29
換気空調系	3-試料採取室排気風量制御ダンパ	3FCO-2905	3.61

3RB-B-2			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
換気空調系	3A-アニュラス戻りダンパ流量設定器	3HC-2373	1.44
換気空調系	3B-アニュラス戻りダンパ流量設定器	3HC-2393	1.44

3RB-B-3			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
換気空調系	3A-アニュラス戻りダンパ	3PCO-2373	4.86
換気空調系	3B-アニュラス戻りダンパ	3PCO-2393	4.86

3RB-B-4			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
換気空調系	3A-アニュラス全量排気弁	3V-VS-102A	4.16
換気空調系	3B-アニュラス全量排気弁	3V-VS-102B	4.17
換気空調系	3A-アニュラス少量排気弁	3V-VS-103A	3.1
換気空調系	3B-アニュラス少量排気弁	3V-VS-103B	3.12

図1 防護対象設備配置図 (2/15)

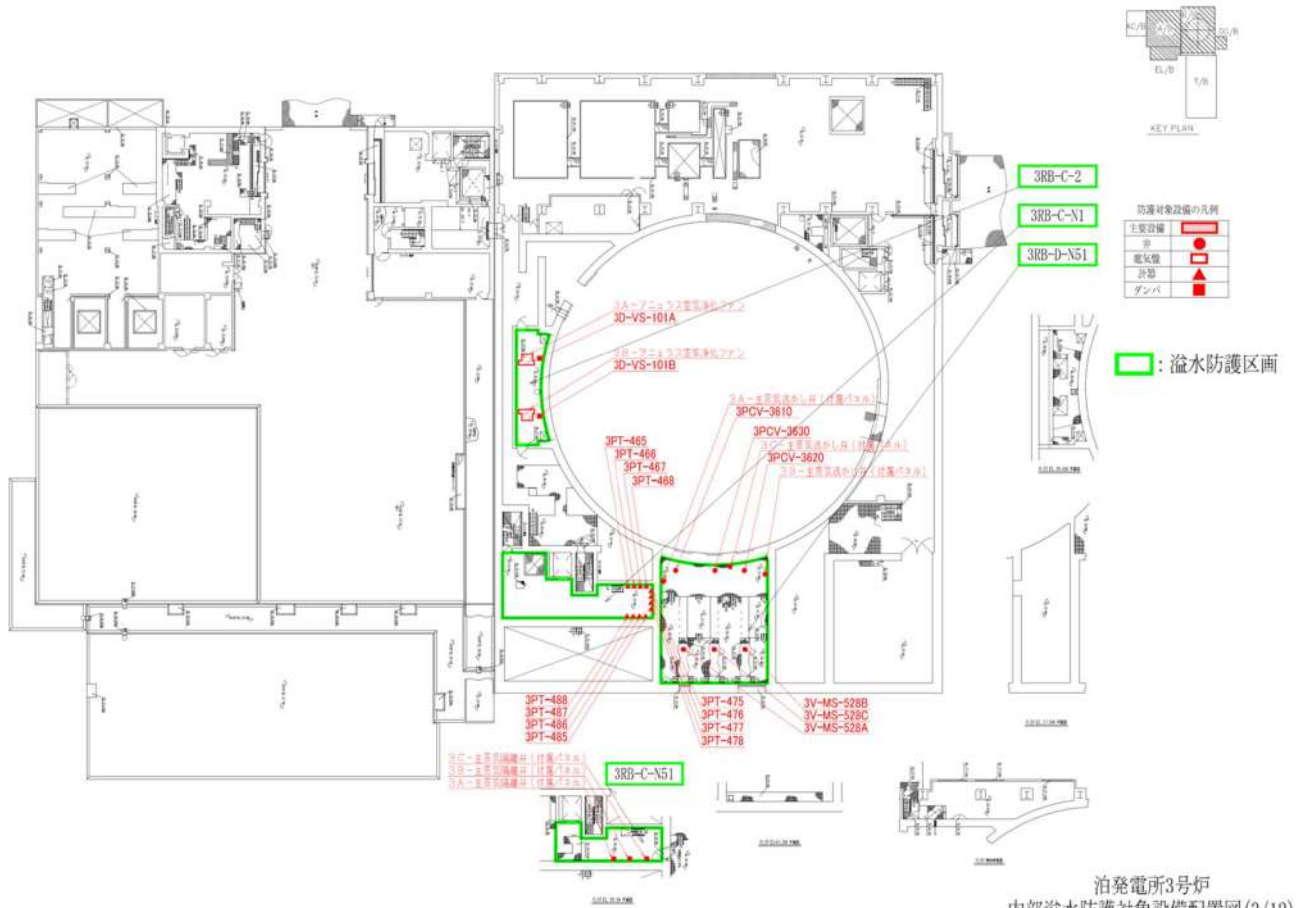

泊発電所3号炉  
内部洪水防護対象設備配置図(3/12)  
T.P. 33. 1m


3RB-C-2			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
換気空調系	3 A-アニュラス空気浄化ファン	3VSF9A	0.15
換気空調系	3 B-アニュラス空気浄化ファン	3VSF9B	0.15
換気空調系	3 A-アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101A	4.02
換気空調系	3 B-アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101B	4.02

3RB-C-N1			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
主蒸気系	3 A-主蒸気ライン圧力 (I)	3PT-465	0.79
主蒸気系	3 A-主蒸気ライン圧力 (II)	3PT-466	0.79
主蒸気系	3 A-主蒸気ライン圧力 (III)	3PT-467	0.79
主蒸気系	3 A-主蒸気ライン圧力 (IV)	3PT-468	0.8
主蒸気系	3 B-主蒸気ライン圧力 (I)	3PT-475	0.79
主蒸気系	3 B-主蒸気ライン圧力 (II)	3PT-476	0.79
主蒸気系	3 B-主蒸気ライン圧力 (III)	3PT-477	0.79
主蒸気系	3 B-主蒸気ライン圧力 (IV)	3PT-478	0.79
主蒸気系	3 C-主蒸気ライン圧力 (I)	3PT-485	0.79
主蒸気系	3 C-主蒸気ライン圧力 (II)	3PT-486	0.79
主蒸気系	3 C-主蒸気ライン圧力 (III)	3PT-487	0.79
主蒸気系	3 C-主蒸気ライン圧力 (IV)	3PT-488	0.79

3RB-D-N51			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
主蒸気系	3 A-主蒸気逃がし弁	3PCV-3610	8.62
主蒸気系	3 B-主蒸気逃がし弁	3PCV-3620	8.62
主蒸気系	3 C-主蒸気逃がし弁	3PCV-3630	8.62
主蒸気系	3 A-主蒸気逃がし弁 (付属パネル)	3PCV-3610	8.3
主蒸気系	3 B-主蒸気逃がし弁 (付属パネル)	3PCV-3620	8.3
主蒸気系	3 C-主蒸気逃がし弁 (付属パネル)	3PCV-3630	8.3
主蒸気系	3 A-主蒸気隔離弁	3V-MS-528A	7.12
主蒸気系	3 B-主蒸気隔離弁	3V-MS-528B	7.12
主蒸気系	3 C-主蒸気隔離弁	3V-MS-528C	7.12

3RB-C-N51			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
主蒸気系	3 A-主蒸気隔離弁 (付属パネル)	3V-MS-528A	0.6
主蒸気系	3 B-主蒸気隔離弁 (付属パネル)	3V-MS-528B	0.6
主蒸気系	3 C-主蒸気隔離弁 (付属パネル)	3V-MS-528C	0.6


図 1 防護対象設備配置図 (3/15)

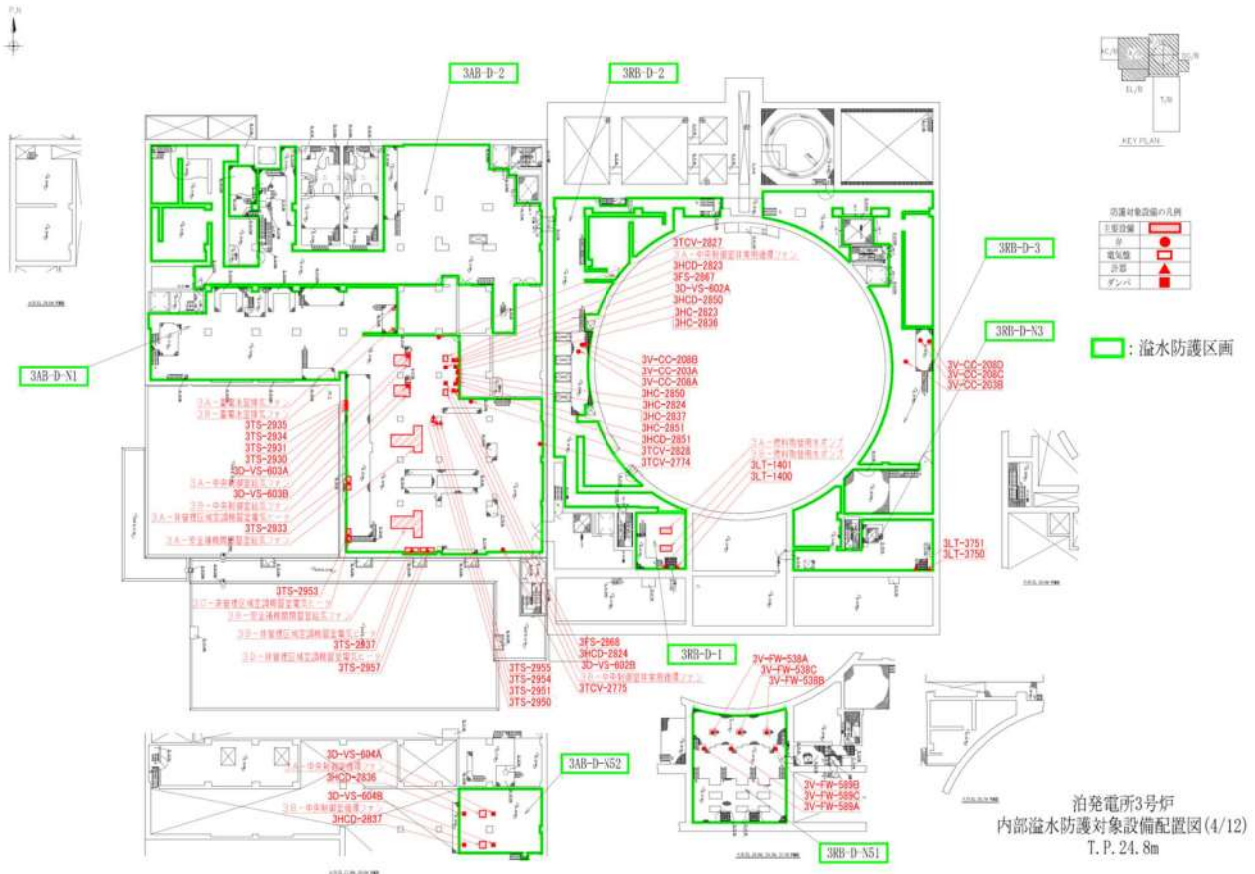

泊発電所3号炉  
内部溢水防護対象設備配置図(4/12)  
T. P. 24. 8m

3A-B-D-N1				
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)	
換気空調系	3 A - 安全補機閉器室給気ファン	3VSF27A	0.15	
換気空調系	3 B - 安全補機閉器室給気ファン	3VSF27B	0.15	
換気空調系	3 A - 蓄電池室排気ファン	3VSF31A	1.52	
換気空調系	3 B - 蓄電池室排気ファン	3VSF31B	1.51	
換気空調系	3 A - 中央制御室給気ファン	3VSF21A	0.15	
換気空調系	3 B - 中央制御室給気ファン	3VSF21B	0.15	
換気空調系	3 A - 中央制御室給気ファン出口ダンパ	3D-VS-603A	3.79	
換気空調系	3 B - 中央制御室給気ファン出口ダンパ	3D-VS-603B	3.79	
換気空調系	3 A - 中央制御室循環風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2836	1.14	
換気空調系	3 B - 中央制御室循環風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2837	1.14	
換気空調系	3 A - 中央制御室非常用循環ファン	3VSF22A	0.15	
換気空調系	3 B - 中央制御室非常用循環ファン	3VSF22B	0.15	
換気空調系	3 A - 中央制御室非常用循環ファン出口空気流量	3FS-2867	1.34	
換気空調系	3 B - 中央制御室非常用循環ファン出口空気流量	3FS-2868	1.34	
換気空調系	3 A - 中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-VS-602A	0.36	
換気空調系	3 B - 中央制御室非常用循環ファン入口ダンパ	3D-VS-602B	0.38	
換気空調系	3 A - 中央制御室外気取入風量調節ダンパ	3HC-2823	5.31	
換気空調系	3 B - 中央制御室外気取入風量調節ダンパ	3HC-2824	5.31	
換気空調系	3 A - 中央制御室外気取入風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2823	1.64	
換気空調系	3 B - 中央制御室外気取入風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2824	1.64	
換気空調系	3 A - 中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ	3HC-2850	4.62	
換気空調系	3 B - 中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ	3HC-2851	4.94	
換気空調系	3 A - 中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2850	1.14	
換気空調系	3 B - 中央制御室事故時外気取入風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2851	1.14	
換気空調系	3 A - 非管理区域空調機器室電気ヒータ	3VSE2A	2.5	
換気空調系	3 B - 非管理区域空調機器室電気ヒータ	3VSE2B	2.57	
換気空調系	3 C - 非管理区域空調機器室電気ヒータ	3VSE2C	2.5	
換気空調系	3 D - 非管理区域空調機器室電気ヒータ	3VSE2D	2.57	
換気空調系	3 A - 非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)	3TS-2930	1.42	
換気空調系	3 A - 非管理区域空調機器室室内空気温度 (2)	3TS-2931	1.42	
換気空調系	3 B - 非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)	3TS-2934	1.41	
換気空調系	3 B - 非管理区域空調機器室室内空気温度 (2)	3TS-2935	1.42	
換気空調系	3 C - 非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)	3TS-2950	1.42	
換気空調系	3 C - 非管理区域空調機器室室内空気温度 (2)	3TS-2951	1.42	
換気空調系	3 D - 非管理区域空調機器室室内空気温度 (1)	3TS-2954	1.42	
換気空調系	3 D - 非管理区域空調機器室室内空気温度 (2)	3TS-2955	1.41	
換気空調系	3 A - 非管理区域空調機器室電気ヒータ (3VSE2A) 出口空気温度 (2)	3TS-2933	2.53	
換気空調系	3 B - 非管理区域空調機器室電気ヒータ (3VSE2B) 出口空気温度 (2)	3TS-2937	2.65	
換気空調系	3 C - 非管理区域空調機器室電気ヒータ (3VSE2C) 出口空気温度 (2)	3TS-2953	2.48	
換気空調系	3 D - 非管理区域空調機器室電気ヒータ (3VSE2D) 出口空気温度 (2)	3TS-2957	2.64	
空調用冷水系	3 A - 安全補機閉器室給気ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2774	1.2	
空調用冷水系	3 B - 安全補機閉器室給気ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2775	1.2	
空調用冷水系	3 A - 中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2827	1.2	
空調用冷水系	3 B - 中央制御室給気ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2828	1.2	

図 1 防護対象設備配置図 (4/15)

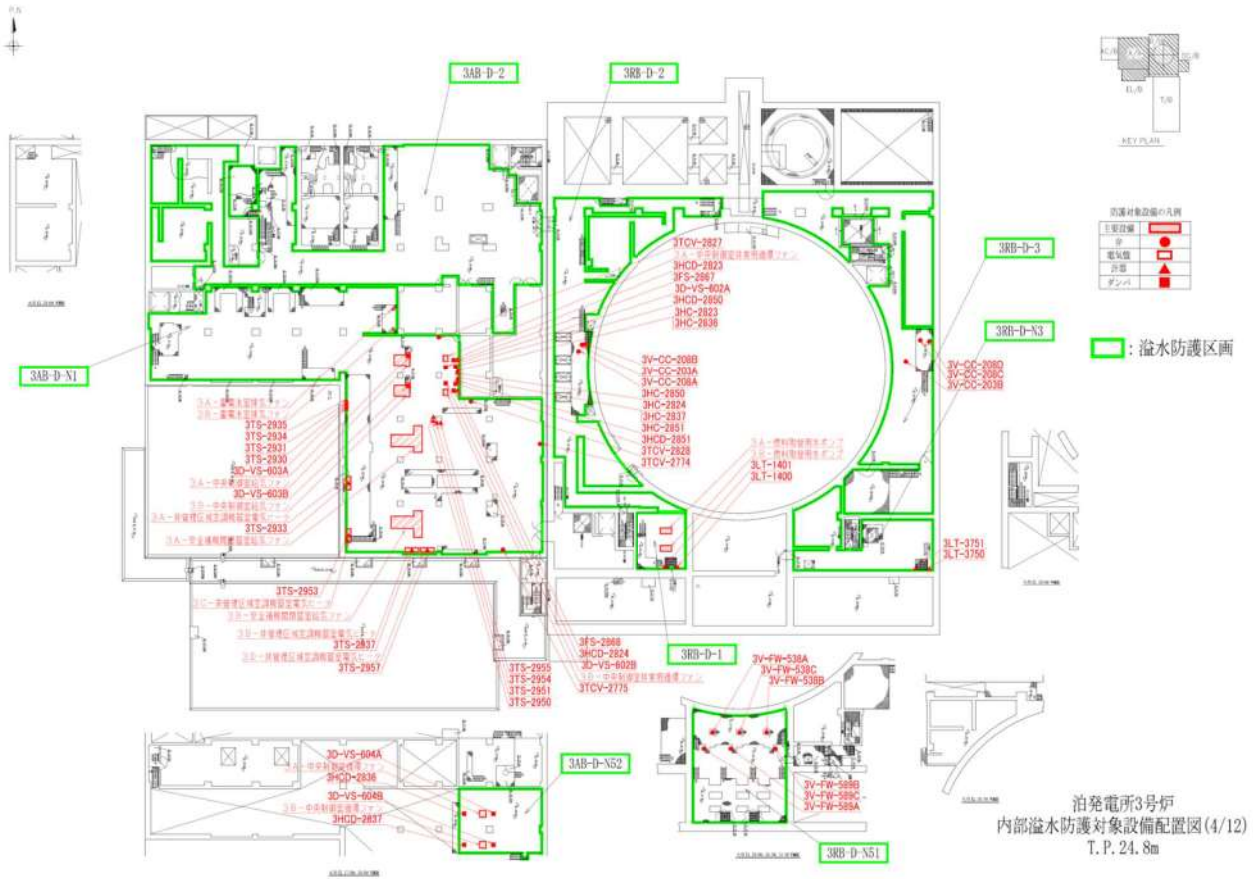

3AB-D-N52			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
換気空調系	3 A-中央制御室循環ファン	3VVF20A	0.15
換気空調系	3 B-中央制御室循環ファン	3VVF20B	0.15
換気空調系	3 A-中央制御室循環ファン入口ダンバ	3D-VS-604A	0.25
換気空調系	3 B-中央制御室循環ファン入口ダンバ	3D-VS-604B	0.26
換気空調系	3 A-中央制御室循環風量調節ダンバ	3HCD-2836	0.25
換気空調系	3 B-中央制御室循環風量調節ダンバ	3HCD-2837	0.25

3RB-D-N51			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
補助給水系	3 A-補助給水隔離弁	3V-FW-589A	0.5
補助給水系	3 B-補助給水隔離弁	3V-FW-589B	0.5
補助給水系	3 C-補助給水隔離弁	3V-FW-589C	0.5
主給水系	3 A-主給水隔離弁	3V-FW-538A	1.3
主給水系	3 B-主給水隔離弁	3V-FW-538B	1.3
主給水系	3 C-主給水隔離弁	3V-FW-538C	1.3

3RB-D-N3			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
補助給水系	3-補助給水ビット水位 (I)	3LT-3750	1
補助給水系	3-補助給水ビット水位 (II)	3LT-3751	1

3RB-D-1			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
燃料取替用水系	3 A-燃料取替用水ポンプ	3RFP1A	0.51
燃料取替用水系	3 B-燃料取替用水ポンプ	3RFP1B	0.51
燃料取替用水系	3-燃料取替用水ビット水位 (I)	3LT-1400	1.03
燃料取替用水系	3-燃料取替用水ビット水位 (II)	3LT-1401	1.03


  

3RB-D-2			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉補機冷却水系	3 A、B-C/V再循環ユニット補機冷却水入口C/V外側隔離弁	3V-CC-203A	1
原子炉補機冷却水系	3 A-C/V再循環ユニット補機冷却水出口C/V外側隔離弁	3V-CC-208A	3.94
原子炉補機冷却水系	3 B-C/V再循環ユニット補機冷却水出口C/V外側隔離弁	3V-CC-208B	3.94

3RB-D-3			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉補機冷却水系	3 C、D-C/V再循環ユニット補機冷却水入口C/V外側隔離弁	3V-CC-203B	1.2
原子炉補機冷却水系	3 C-C/V再循環ユニット補機冷却水出口C/V外側隔離弁	3V-CC-208C	3.94
原子炉補機冷却水系	3 D-C/V再循環ユニット補機冷却水出口C/V外側隔離弁	3V-CC-208D	3.94

図1 防護対象設備配置図 (5/15)

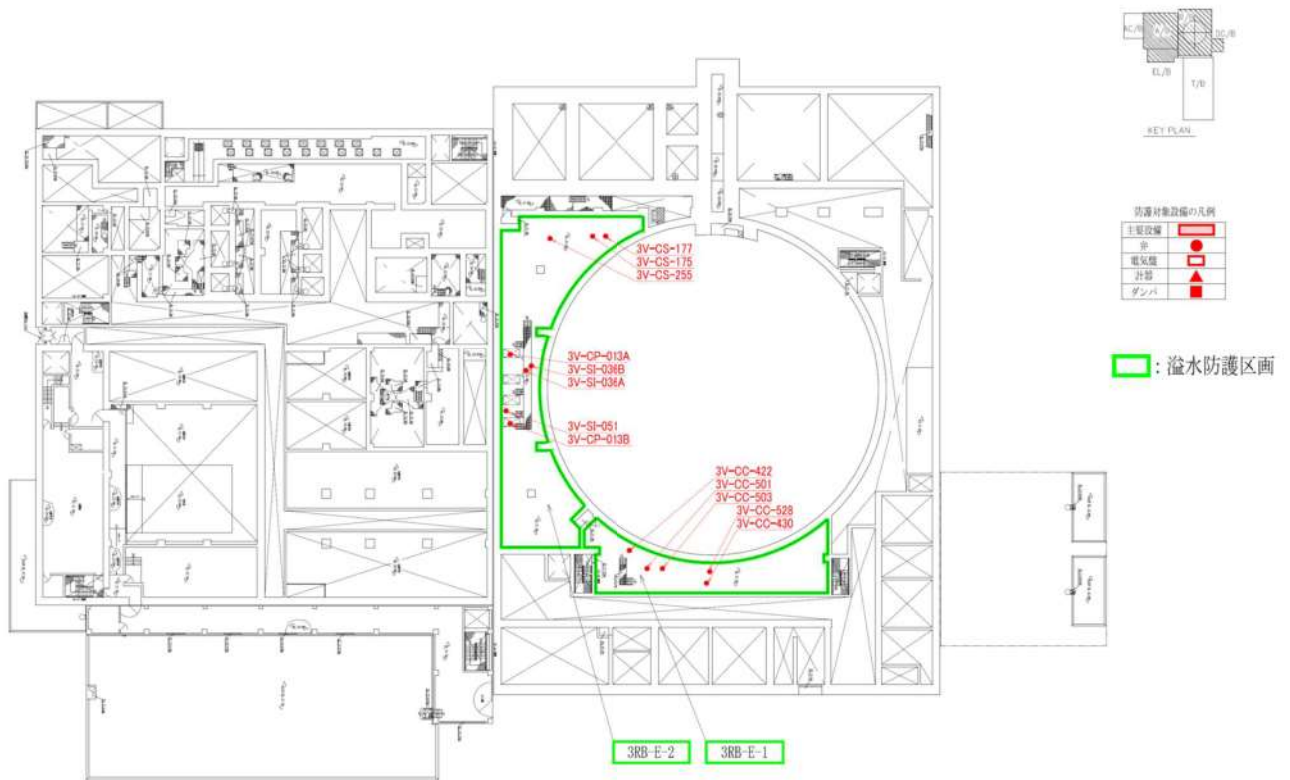


泊発電所3号炉  
内部溢水防護対象設備配置図(5/12)  
T. P. 17. 8m(中間床)

3RB-E-1			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉補機冷却水系	3-余剰抽出冷却器等補機冷却水入口C/V外側隔離弁	3V-CC-422	1.38
原子炉補機冷却水系	3-余剰抽出冷却器等補機冷却水出口C/V外側隔離弁	3V-CC-430	0.88
原子炉補機冷却水系	3-1次冷却材ポンプ補機冷却水入口止め弁	3V-CC-501	1.12
原子炉補機冷却水系	3-1次冷却材ポンプ補機冷却水入口C/V外側隔離弁	3V-CC-503	1.12
原子炉補機冷却水系	3-1次冷却材ポンプ補機冷却水出口C/V外側隔離弁	3V-CC-528	1.12

3RB-E-2			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
化学体積制御系	3-充てんラインC/V外側止め弁	3V-CS-175	0.6
化学体積制御系	3-充てんラインC/V外側隔離弁	3V-CS-177	0.6
化学体積制御系	3-1次冷却材ポンプ封水戻りラインC/V外側隔離弁	3V-CS-255	0.86
原子炉格納容器スプレイ系	3A-格納容器スプレイ冷却器出口C/V外側隔離弁	3V-CP-013A	1.12
原子炉格納容器スプレイ系	3B-格納容器スプレイ冷却器出口C/V外側隔離弁	3V-CP-013B	1.12
高圧主入系	3-ほう酸注入タンク出口C/V外側隔離弁A	3V-SI-036A	0.6
高圧主入系	3-ほう酸注入タンク出口C/V外側隔離弁B	3V-SI-036B	0.6
高圧主入系	3-補助高圧注入ラインC/V外側隔離弁	3V-SI-051	0.6

図1 防護対象設備配置図 (6/15)



3AB-F-1			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
化学体積制御系	3A-ほう酸タンク水位 (I)	3LT-206	1
化学体積制御系	3B-ほう酸タンク水位 (II)	3LT-208	0.99
原子炉補機冷却水系	3-B A、WDおよびLDエバポ補機冷却水戻りライン第1止め弁	3V-CQ-351	0.62
原子炉補機冷却水系	3-B A、WDおよびLDエバポ補機冷却水戻りライン第2止め弁	3V-CC-352	0.62

3AB-F-20			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
化学体積制御系	3B-ほう酸ポンプ	3CSP2B	0.43

3AB-F-21			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
化学体積制御系	3A-ほう酸ポンプ	3CSP2A	0.43

3AB-F-23			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
高B注入系	3-ほう酸注入タンク入口弁A	3V-SI-032A	0.89
高B注入系	3-ほう酸注入タンク入口弁B	3V-SI-032B	0.89

3AB-F-N13			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
関連設備	3-工学的安全施設作動盤 (トレンA)	3EFA	0.04
関連設備	3-原子炉安全保護盤 (チャンネルI)	3PI	0.04
関連設備	3-原子炉安全保護盤 (チャンネルII)	3PII	0.04
関連設備	3-安全系FDPプロセッサ (トレンA) (保守用)	3SFMA	0.04
関連設備	3-安全系FDPプロセッサ (トレンA) (運転用)	3SFDA	0.05
関連設備	3-安全系マルチプレクサ (トレンA)	3SMCA	0.04
関連設備	3-安全系現場制御監視盤 (トレンAグループ1)	3SLCA1	0.04
関連設備	3-安全系現場制御監視盤 (トレンAグループ2)	3SLCA2	0.04
関連設備	3-安全系現場制御監視盤 (トレンAグループ3)	3SLCA3	0.04
換気空調系	3A-安全系計装装置室内空気温度	3TS-2790	1.3

3AB-F-N13			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
関連設備	3-工学的安全施設作動盤 (トレンB)	3EFB	0.04
関連設備	3-原子炉安全保護盤 (チャンネルI)	3PII	0.04
関連設備	3-原子炉安全保護盤 (チャンネルIV)	3PIV	0.04
関連設備	3-安全系FDPプロセッサ (トレンB) (保守用)	3SFB	0.04
関連設備	3-安全系FDPプロセッサ (トレンB) (運転用)	3SFB	0.05
関連設備	3-安全系マルチプレクサ (トレンB)	3SMCB	0.04
関連設備	3-安全系現場制御監視盤 (トレンBグループ1)	3SLCB1	0.04
関連設備	3-安全系現場制御監視盤 (トレンBグループ2)	3SLCB2	0.04
関連設備	3-安全系現場制御監視盤 (トレンBグループ3)	3SLCB3	0.04
換気空調系	3B-安全系計装装置室内空気温度	3TS-2791	1.3

3AB-F-N8				
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)	
関連設備	3-運転コンソール	3NCB	0.2	
関連設備	3A-共通要因故障対策操作盤	3CNFPA	0.33	
関連設備	3B-共通要因故障対策操作盤	3CNFPB	0.33	
換気空調系	3-中央制御室内空気温度 (2)	3TS-2846	1.3	
換気空調系	3-中央制御室内空気温度 (3)	3TS-2847	1.3	

3RB-F-2				
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)	
制御用空気系	3A-制御用空気ヘッダ圧力 (III)	3PT-1800	1.02	
制御用空気系	3B-制御用空気ヘッダ圧力 (IV)	3PT-1810	1.01	
制御用空気系	3A-制御用空気C/V外側隔離弁	3V-1A-510A	0.75	
制御用空気系	3B-制御用空気C/V外側隔離弁	3V-1A-510B	0.75	
原子炉格納容器スプレイ系	3-格納容器圧力 (I)	3PT-590	0.85	
原子炉格納容器スプレイ系	3-格納容器圧力 (II)	3PT-591	0.85	
原子炉格納容器スプレイ系	3-格納容器圧力 (III)	3PT-592	0.85	
原子炉格納容器スプレイ系	3-格納容器圧力 (IV)	3PT-593	0.85	

3RB-F-N10				
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)	
換気空調系	3A-ディーゼル発電機室給気ファン	3VSF38A	0.19	
換気空調系	3B-ディーゼル発電機室給気ファン	3VSF39B	0.19	
換気空調系	3A-ディーゼル発電機室外気取入風量調節ダンパ	3HCD-2741	4.11	
換気空調系	3A-ディーゼル発電機室外気取入風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2741	1.44	


3RB-F-N3				
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)	
関連設備	3-原子炉トリップ遮断器盤 (チャンネルI)	3RTI	0.06	
関連設備	3-原子炉トリップ遮断器盤 (チャンネルII)	3RTII	0.06	
関連設備	3-原子炉トリップ遮断器盤 (チャンネルIII)	3RTIII	0.06	
関連設備	3-原子炉トリップ遮断器盤 (チャンネルIV)	3RTIV	0.06	

3RB-F-N8				
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)	
換気空調系	3C-ディーゼル発電機室給気ファン	3VSF39C	0.19	
換気空調系	3D-ディーゼル発電機室給気ファン	3VSF39D	0.19	
換気空調系	3B-ディーゼル発電機室外気取入風量調節ダンパ	3HCD-2742	4.11	
換気空調系	3B-ディーゼル発電機室外気取入風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2742	1.44	

図1 防護対象設備配置図 (7/15)

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



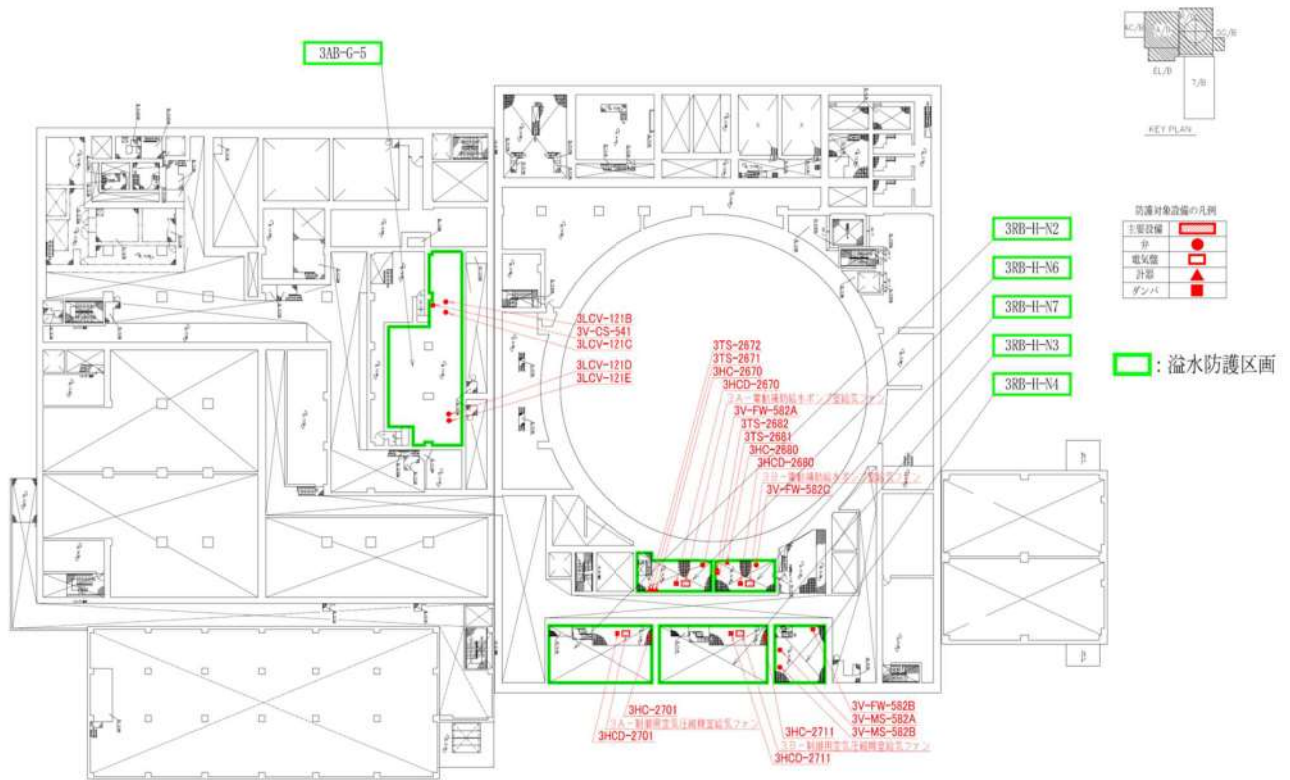

泊発電所3号炉  
内部溢水防護対象設備配置図(7/12)  
T. P. 10. 3m(中間床)

3RB-H-N2			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
換気空調系	3 A - 制御用空気圧縮機室給気ファン	3V-SF-42A	4.5
換気空調系	3 A - 制御用空気圧縮機室外気取入風量調節ダンパ	3HC-2701	4.64
換気空調系	3 A - 制御用空気圧縮機室外気取入風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2701	5.74

3RB-H-N3			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
換気空調系	3 B - 制御用空気圧縮機室給気ファン	3V-SF-42B	4.5
換気空調系	3 B - 制御用空気圧縮機室外気取入風量調節ダンパ	3HC-2711	4.63
換気空調系	3 B - 制御用空気圧縮機室外気取入風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2711	5.74

3RB-H-N4			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
補助給水系	3 B - 補助給水ポンプ出口流量調節弁	3V-FW-582B	4.35
主蒸気系	3 - タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁 A	3V-MS-582A	4.5
主蒸気系	3 - タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁 B	3V-MS-582B	4.5

3RB-H-N6			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
補助給水系	3 A - 補助給水ポンプ出口流量調節弁	3V-FW-582A	4.35
換気空調系	3 A - 電動補助給水ポンプ室給気ファン	3V-SF-40A	4.4
換気空調系	3 A - 電動補助給水ポンプ室外気取入風量調節ダンパ	3HC-2670	4.53
換気空調系	3 A - 電動補助給水ポンプ室外気取入風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2670	5.44
換気空調系	3 A - 電動補助給水ポンプ室内空気温度 (1)	3TS-2671	5.3
換気空調系	3 A - 電動補助給水ポンプ室内空気温度 (2)	3TS-2672	5.3


3RB-H-N7			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
補助給水系	3 C - 補助給水ポンプ出口流量調節弁	3V-FW-582C	4.39
換気空調系	3 B - 電動補助給水ポンプ室給気ファン	3V-SF-40B	4.4
換気空調系	3 B - 電動補助給水ポンプ室外気取入風量調節ダンパ	3HC-2680	4.54
換気空調系	3 B - 電動補助給水ポンプ室外気取入風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2680	5.44
換気空調系	3 B - 電動補助給水ポンプ室内空気温度 (1)	3TS-2681	5.3
換気空調系	3 B - 電動補助給水ポンプ室内空気温度 (2)	3TS-2682	5.3

3AB-G-5			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
化学体積制御系	3 - 体積制御タンク出口第 1 止め弁	3LGV-121B	0.68
化学体積制御系	3 - 体積制御タンク出口第 2 止め弁	3LGV-121C	0.67
化学体積制御系	3 - 充てんポンプ入口燃料取替用水ビット側入口弁 A	3LGV-121D	0.56
化学体積制御系	3 - 充てんポンプ入口燃料取替用水ビット側入口弁 B	3LGV-121E	0.56
化学体積制御系	3 - 緊急ほう流注入弁	3V-CS-541	0.5

図 1 防護対象設備配置図 (8/15)

9 条-別添 1-補 6-8



3RB-H-4			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉補機冷却水系	3A-使用済燃料ピット冷却器補機冷却水入口弁	3V-CC-151A	0.55
原子炉補機冷却水系	3B-使用済燃料ピット冷却器補機冷却水入口弁	3V-CC-151B	0.55
原子炉補機冷却水系	3A-使用済燃料ピット冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-159A	0.55
原子炉補機冷却水系	3B-使用済燃料ピット冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-159B	0.55

3RB-H-7			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
使用済燃料ピット水浄化冷却系	3A-使用済燃料ピットポンプ	3SFP1A	0.69
使用済燃料ピット水浄化冷却系	3B-使用済燃料ピットポンプ	3SFP1B	0.69

3RB-H-N1			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
補助給水系	3A-補助給水ライン流量 (I1)	3FT-3766	1.02
補助給水系	3B-補助給水ライン流量 (I11)	3FT-3776	1
補助給水系	3C-補助給水ライン流量 (I1V)	3FT-3786	1.02
関連設備	3タービン駆補助給水ポンプ駆動盤トレンA	3TDA	0.37
関連設備	3タービン駆補助給水ポンプ駆動盤トレンB	3TDB	0.37
関連設備	3-補助給水ポンプ出口流量調節弁盤トレンA	3AFNA	0.43
関連設備	3-補助給水ポンプ出口流量調節弁盤トレンB	3AFNB	0.43

3RB-H-N10			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
関連設備	3B-ディーゼル発電機コントロールセンタ	3GCC-B	0.1
非常用所内電源系	3B-ディーゼル発電機制御盤	3EGB	0.07

3RB-H-N11			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
関連設備	3A-ディーゼル発電機コントロールセンタ	3GCC-A	0.1
非常用所内電源系	3A-ディーゼル発電機制御盤	3EGBA	0.07


3RB-H-N2			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
制御用空気系	3A-制御用空気圧縮機	31AE1A	0.4
制御用空気系	3A-制御用空気Cヘッド供給弁	3V-1A-501A	0.5
制御用空気系	3B-制御用空気Cヘッド供給弁	3V-1A-501B	0.5
関連設備	3A-制御用空気圧縮機容量調節盤	31APA	0.3
関連設備	3A-制御用空気圧縮機容量調節盤	31APB	0.79
換気空調系	3A-制御用空気圧縮機室内空気温度 (1)	3TS-2702	1.39
換気空調系	3A-制御用空気圧縮機室内空気温度 (2)	3TS-2703	1.39
換気空調系	3A-制御用空気圧縮機電気ヒータ	3VSE1A	2.8
換気空調系	3A-制御用空気圧縮機室内空気温度 (5)	3TS-2910	1.4
換気空調系	3A-制御用空気圧縮機室内空気温度 (6)	3TS-2911	1.39
換気空調系	3A-制御用空気圧縮機電気ヒータ (3VSE1A) 出口空気温度 (2)	3TS-2913	2.82

3RB-H-N3			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
制御用空気系	3B-制御用空気圧縮機	31AE1B	0.4
制御用空気系	3A-制御用空気主高気速がし弁供給弁	3V-1A-505A	0.5
制御用空気系	3B-制御用空気主高気速がし弁供給弁	3V-1A-505B	0.5
関連設備	3B-制御用空気圧縮機盤	31APB	0.3
関連設備	3B-制御用空気圧縮機容量調節盤	31AMPB	0.8
換気空調系	3B-制御用空気圧縮機室内空気温度 (1)	3TS-2712	1.39
換気空調系	3B-制御用空気圧縮機室内空気温度 (2)	3TS-2713	1.4
換気空調系	3B-制御用空気圧縮機電気ヒータ	3VSE1B	2.79
換気空調系	3B-制御用空気圧縮機室内空気温度 (5)	3TS-2920	1.4
換気空調系	3B-制御用空気圧縮機室内空気温度 (6)	3TS-2921	1.4
換気空調系	3B-制御用空気圧縮機電気ヒータ (3VSE1B) 出口空気温度 (2)	3TS-2923	2.82

3RB-H-N4			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
補助給水系	3タービン駆補助給水ポンプ	3FNP1	0.67

図1 防護対象設備配置図 (9/15)

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



3RB-H-5			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
関連設備	3 A-1次冷却材ポンプ母線計測盤	3RB1A	0.04
関連設備	3 B-1次冷却材ポンプ母線計測盤	3RB1B	0.04
関連設備	3 C-1次冷却材ポンプ母線計測盤	3RB1C	0.04

3RB-H-6			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
補助給水系	3 A-電動補助給水ポンプ	3FNP2A	0.3

3RB-H-7			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
補助給水系	3 B-電動補助給水ポンプ	3FNP2B	0.3

3AB-H-1			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉格納容器スプレイ系	3-よう素除去薬品タンク注入Aライン止め弁	3V-CP-054A	0.42
原子炉格納容器スプレイ系	3-よう素除去薬品タンク注入Bライン止め弁	3V-CP-054B	0.42

3AB-H-2			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
高圧注入系	3 B-高圧注入ポンプ燃料取替用水ビット側入口弁	3V-SI-002B	1.84

3AB-H-4			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
化学体積制御系	3 C-充てんポンプ	3CSP1C	0.68

3AB-H-6			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
化学体積制御系	3 B-充てんポンプ	3CSP1B	0.68

3AB-H-8			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
化学体積制御系	3 A-充てんポンプ	3CSP1A	0.68

3AB-H-9			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
高圧注入系	3 A-高圧注入ポンプ燃料取替用水ビット側入口弁	3V-SI-002A	1.84

3AB-H-N1			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
関連設備	3 B-充電器盤	3CPB	0.1
関連設備	3 B-計装用インバータ	31VB	0.1
関連設備	3 D-計装用インバータ	31VD	0.1
関連設備	3 B 1-計装用交流分電盤	31DPB1	0.2
関連設備	3 B 2-計装用交流分電盤	31DPB2	0.21
関連設備	3 D 1-計装用交流分電盤	31DPD1	0.2
関連設備	3 D 2-計装用交流分電盤	31DPD2	0.2
関連設備	3 B-計装用交流電源切替器盤	31SPB	0.33
関連設備	3 D-計装用交流電源切替器盤	31SPD	0.33
関連設備	3 B-補助建屋直流分電盤	3DDPB	0.22
関連設備	3-ソレノイド分電盤トレンB 1	3SDB1	0.18
関連設備	3-ソレノイド分電盤トレンB 2	3SD02	0.19
関連設備	3-ソレノイド分電盤トレンB 3	3SDB3	0.19
関連設備	3-ソレノイド分電盤トレンB 4	3SDB4	0.18
関連設備	3 B-直流コントロールセンタ	3DCB	0.1
関連設備	3 B 1-原子炉コントロールセンタ	3RCC-B1	0.1
関連設備	3 B 2-原子炉コントロールセンタ	3RCC-B2	0.1
関連設備	3 B 1-パワーコントロールセンタ	3PCC-B1	0.06
関連設備	3 B 2-パワーコントロールセンタ	3PCC-B2	0.06
関連設備	3 B-6.6kVメタクラ	3MC-B	0.15

3AB-H-N3			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
非常用所内電源系	3 B-蓄電池	3BATB	0.57

図 1 防護対象設備配置図 (10/15)

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



3AB-H-N6			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
関連設備	3A-充電器盤	3CPA	0.1
関連設備	3A-計装用インバータ	3IVA	0.1
関連設備	3C-計装用インバータ	3IVC	0.1
関連設備	3A1-計装用交流分電盤	3IDPA1	0.21
関連設備	3A2-計装用交流分電盤	3IDPA2	0.21
関連設備	3C1-計装用交流分電盤	3IDPC1	0.21
関連設備	3C2-計装用交流分電盤	3IDPC2	0.21
関連設備	3A-計装用交流電源切替器盤	3ISPA	0.34
関連設備	3C-計装用交流電源切替器盤	3ISPC	0.34
関連設備	3A-補助建屋直流分電盤	3DDPA	0.22
関連設備	3-ソレノイド分電盤トレンA1	3SDA1	0.2
関連設備	3-ソレノイド分電盤トレンA2	3SDA2	0.2
関連設備	3-ソレノイド分電盤トレンA3	3SDA3	0.2
関連設備	3-ソレノイド分電盤トレンA4	3SDA4	0.2
関連設備	3A-直流コントロールセンタ	3DCA	0.1
関連設備	3A1-原子炉コントロールセンタ	3RCC-A1	0.1
関連設備	3A2-原子炉コントロールセンタ	3RCC-A2	0.1
関連設備	3A1-パワーコントロールセンタ	3PCC-A1	0.06
関連設備	3A2-パワーコントロールセンタ	3PCC-A2	0.06
関連設備	3A-6.6kVメタクラ	3MC-A	0.15

3AB-H-N7			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
非常用 所内 電源系	3A-蓄電池	3BATA	0.57



3DG-H-N1			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
換気空調系	3B-ディーゼル発電機室室内空気温度 (1)	3TS-2749	5.16
換気空調系	3B-ディーゼル発電機室室内空気温度 (2)	3TS-2750	5.16
換気空調系	3B-ディーゼル発電機室室内空気温度 (3)	3TS-2753	4.41
換気空調系	3B-ディーゼル発電機室室内空気温度 (4)	3TS-2754	4.42


3DG-H-N2			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
換気空調系	3A-ディーゼル発電機室室内空気温度 (1)	3TS-2747	5.8
換気空調系	3A-ディーゼル発電機室室内空気温度 (2)	3TS-2748	5.79
換気空調系	3A-ディーゼル発電機室室内空気温度 (3)	3TS-2751	5.21
換気空調系	3A-ディーゼル発電機室室内空気温度 (4)	3TS-2752	5.21

3RB-J-1			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
余熱除去系	3B-余熱除去ポンプ再循環サンプ側入口弁	3V-RH-0588	3.85
高圧 主入系	3B-安全注入ポンプ再循環サンプ側入口C/V外側隔離弁	3V-SI-0848	4.07

3RB-J-2			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
余熱除去系	3A-余熱除去ポンプ再循環サンプ側入口弁	3V-RH-058A	2.9
高圧 主入系	3A-安全注入ポンプ再循環サンプ側入口C/V外側隔離弁	3V-SI-084A	2.9

図 1 防護対象設備配置図 (11/15)

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

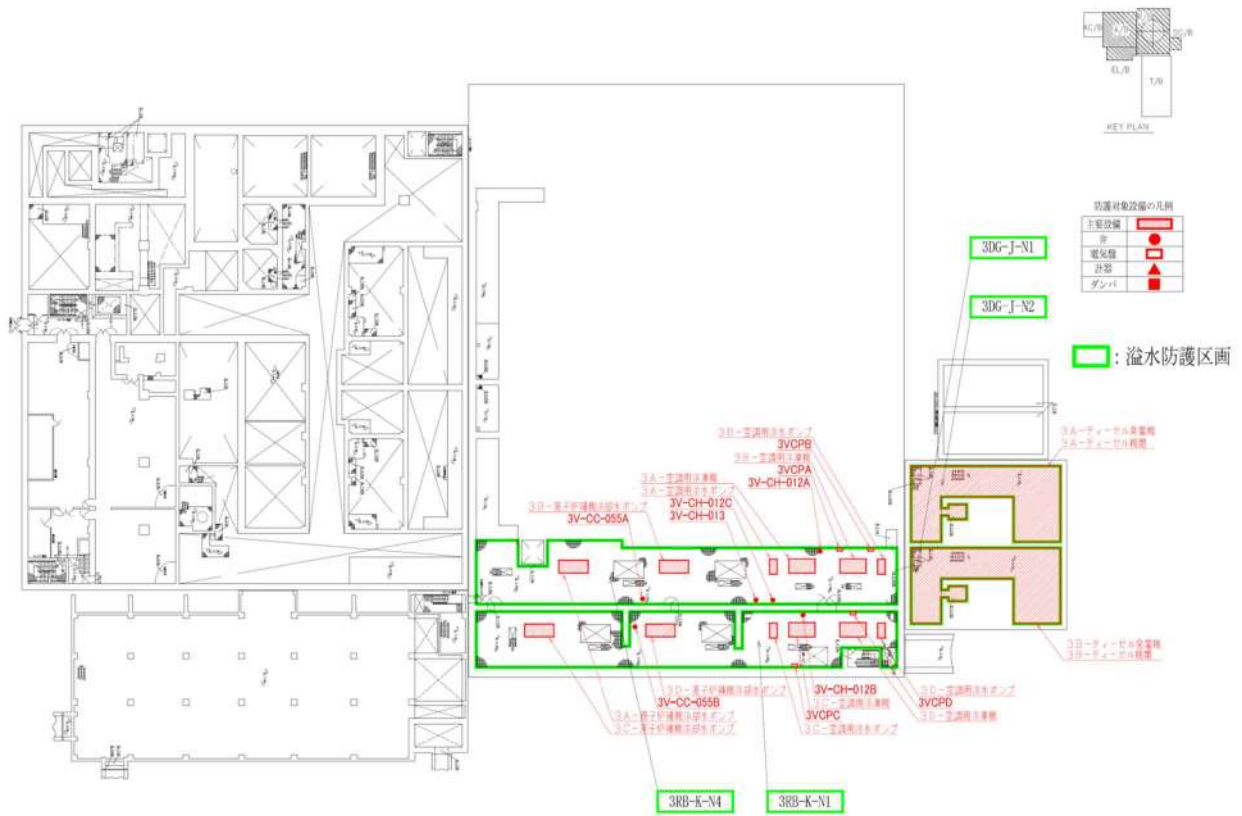

泊発電所3号炉  
内部溢水防護対象設備配置図(9/12)  
T.P.2.3m(中間床)

3RB-K-N1			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉補機冷却水系	3 C-原子炉補機冷却水ポンプ	3CCP1C	2.8
原子炉補機冷却水系	3 D-原子炉補機冷却水ポンプ	3CCP1D	2.8
原子炉補機冷却水系	3-原子炉補機冷却水供給母管B側連絡弁	3V-CC-055B	2.65
空調用冷水系	3 C-空調用冷水ポンプ	3CHP1C	2.43
空調用冷水系	3 D-空調用冷水ポンプ	3CHP1D	2.43
空調用冷水系	3 C-空調用冷凍機	3CHE1C	2.05
空調用冷水系	3 D-空調用冷凍機	3CHE1D	2.05
空調用冷水系	3-空調用冷水B母管入口隔離弁	3V-CH-012B	2.53
関連設備	3 C-空調用冷凍機器	3VCP1C	2.23
関連設備	3 D-空調用冷凍機器	3VCP1D	2.23

3RB-K-N4			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉補機冷却水系	3 A-原子炉補機冷却水ポンプ	3CCP1A	2.8
原子炉補機冷却水系	3 B-原子炉補機冷却水ポンプ	3CCP1B	2.8
原子炉補機冷却水系	3-原子炉補機冷却水供給母管A側連絡弁	3V-CC-055A	2.65
空調用冷水系	3 A-空調用冷水ポンプ	3CHP1A	2.43
空調用冷水系	3 B-空調用冷水ポンプ	3CHP1B	2.43
空調用冷水系	3 A-空調用冷凍機	3CHE1A	2.05
空調用冷水系	3 B-空調用冷凍機	3CHE1B	2.05
空調用冷水系	3-空調用冷水A母管入口隔離弁	3V-CH-012A	2.55
空調用冷水系	3-空調用冷水C母管入口隔離弁	3V-CH-012C	2.53
空調用冷水系	3-空調用冷水C母管出口隔離弁	3V-CH-013	2.65
関連設備	3 A-空調用冷凍機器	3VCP1A	2.23
関連設備	3 B-空調用冷凍機器	3VCP1B	2.22

3DG-J-N1			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
非常用 所内電源系	3 B-ディーゼル発電機	3DGE2B	0.3
非常用 所内電源系	3 B-ディーゼル機関	3DGE1B	0.2

3DG-J-N2			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
非常用 所内電源系	3 A-ディーゼル発電機	3DGE2A	0.3
非常用 所内電源系	3 A-ディーゼル機関	3DGE1A	0.2

図1 防護対象設備配置図 (12/15)



泊発電所3号炉  
内部溢水防護対象設備配置図(10/12)  
T. P. 2. 3m

3AB-K-4			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
余熱除去系	3 A - 余熱除去ポンプ出口流量 (I)	3FT-601	1.01
余熱除去系	3 B - 余熱除去ポンプ出口流量 (II)	3FT-611	1
原子炉補機冷却水系	3 A - 余熱除去冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-117A	0.6
原子炉補機冷却水系	3 B - 余熱除去冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-117B	0.6
原子炉補機冷却水系	3 A - 格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-177A	0.6
原子炉補機冷却水系	3 B - 格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-177B	0.6

3AB-K-12			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
高圧主入系	3 B - 高圧注入ポンプ第1ミニフロー弁	3V-SI-014B	0.72
高圧主入系	3 B - 高圧注入ポンプ第2ミニフロー弁	3V-SI-015B	0.72
換気空調系	3 B - 安全補機室冷却ファン	3VSF70B	0.15

3AB-K-13			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
余熱除去系	3 B - 余熱除去ポンプミニフロー弁	3FCV-611	2.95
余熱除去系	3 B - 余熱除去ポンプRWSP側入口弁	3V-RH-051B	1.78
余熱除去系	3 B - 余熱除去ポンプRWSP/再循環サンプリング側入口弁	3V-RH-055B	1.78
高圧主入系	3 B - 高圧注入ポンプ出口C/V外側連絡弁	3V-SI-020B	1

3AB-K-19			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
換気空調系	3 B - 余熱除去冷却器室内空気温度 (1)	3TS-2641	1.5
換気空調系	3 B - 余熱除去冷却器室内空気温度 (2)	3TS-2642	1.5

3AB-K-20			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
換気空調系	3 A - 余熱除去冷却器室内空気温度 (1)	3TS-2631	1.5
換気空調系	3 A - 余熱除去冷却器室内空気温度 (2)	3TS-2632	1.5

3AB-K-21			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
余熱除去系	3 A - 余熱除去ポンプミニフロー弁	3FCV-601	2.95
余熱除去系	3 A - 余熱除去ポンプRWSP側入口弁	3V-RH-051A	1.75
余熱除去系	3 A - 余熱除去ポンプRWSP/再循環サンプリング側入口弁	3V-RH-055A	1.77
高圧主入系	3 A - 高圧注入ポンプ出口C/V外側連絡弁	3V-SI-020A	1.01

3AB-K-22			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
高圧主入系	3 A - 高圧注入ポンプ第1ミニフロー弁	3V-SI-014A	0.72
高圧主入系	3 A - 高圧注入ポンプ第2ミニフロー弁	3V-SI-015A	0.72
換気空調系	3 A - 安全補機室冷却ファン	3VSF70A	0.15



  

3RB-K-N1			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉補機冷却水系	3 - 原子炉補機冷却水戻り母管B側連絡弁	3V-CC-044B	1.3
原子炉補機冷却水系	3 C - 原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水出口止め弁	3V-SW-571C	0.7
原子炉補機冷却水系	3 D - 原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水出口止め弁	3V-SW-571D	0.7

3RB-K-N4			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉補機冷却水系	3 - 原子炉補機冷却水戻り母管A側連絡弁	3V-CC-044A	1.3
原子炉補機冷却水系	3 A - 原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水出口止め弁	3V-SW-571A	0.7
原子炉補機冷却水系	3 B - 原子炉補機冷却水冷却器補機冷却海水出口止め弁	3V-SW-571B	0.7

図1 防護対象設備配置図 (13/15)

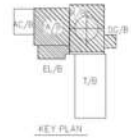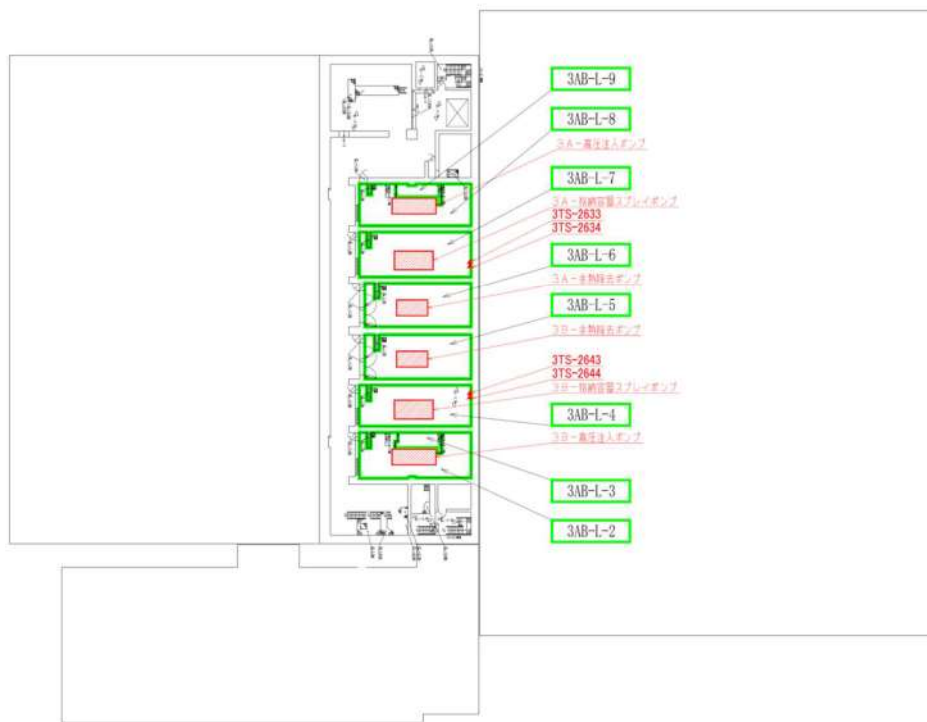

■ : 溢水防護区画

泊発電所3号炉  
内部溢水防護対象設備配置図(11/12)  
T.P. -1.7m

3AB-L-2			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
高圧主入系	3B-高圧注入ポンプ	3SIP1B	0.32

3AB-L-4			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉格納容器スプレイ系	3B-格納容器スプレイポンプ	3CPP1B	0.63
換気空調系	3B-格納容器スプレイポンプ室内空気温度(1)	3TS-2643	1.46
換気空調系	3B-格納容器スプレイポンプ室内空気温度(2)	3TS-2644	1.45

3AB-L-5			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
余熱除去系	3B-余熱除去ポンプ	3RHP1B	0.75

3AB-L-6			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
余熱除去系	3A-余熱除去ポンプ	3RHP1A	0.75


  

3AB-L-7			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉格納容器スプレイ系	3A-格納容器スプレイポンプ	3CPP1A	0.63
換気空調系	3A-格納容器スプレイポンプ室内空気温度(1)	3TS-2633	1.45
換気空調系	3A-格納容器スプレイポンプ室内空気温度(2)	3TS-2634	1.46

3AB-L-8			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
高圧主入系	3A-高圧注入ポンプ	3SIP1A	0.32

図1 防護対象設備配置図 (14/15)

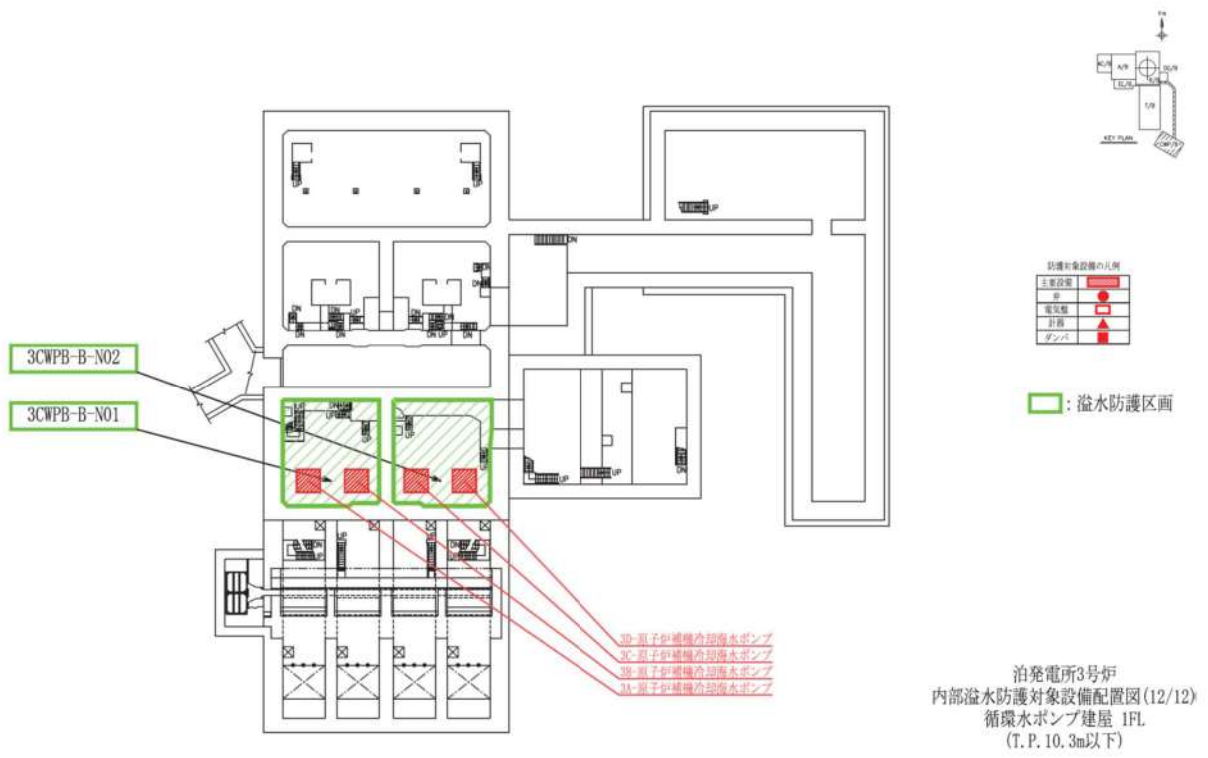

3CWPB-B-N01			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉補機冷却海水系	3 A - 原子炉補機冷却海水ポンプ	3SWP1A	1.5
原子炉補機冷却海水系	3 B - 原子炉補機冷却海水ポンプ	3SWP1B	1.5

3CWPB-B-N02			
系統名称	機器名称	機器番号	設置高さ (m)
原子炉補機冷却海水系	3 C - 原子炉補機冷却海水ポンプ	3SWP1C	1.5
原子炉補機冷却海水系	3 D - 原子炉補機冷却海水ポンプ	3SWP1D	1.5

図1 防護対象設備配置図 (15/15)



## 溢水影響評価の対象外とした設備に関する補足

### 1. 溢水影響評価から対象外とした設備

添付資料 6（溢水影響評価の対象外とする設備について）にて整理した結果の補足について示す。

### 2. 「原子炉格納容器内耐環境仕様の設備」についての補足

#### (1) 原子炉格納容器内防護対象設備の保全状況

原子炉冷却材喪失事故時に機能要求がある原子炉格納容器内防護対象設備については、以下のとおり保全を行っており耐環境性能の維持が図れている。

##### a. 弁駆動部及び計器

長期使用に伴い Oリング等の熱劣化によるシール性能の低下や放射線の影響による計測値誤差の増加等が懸念されることから、点検周期を設定し定期的に点検を実施している。

##### b. ケーブル及びケーブル接続部

長期使用に伴い絶縁体等に経年劣化による絶縁性能の低下が懸念されるが、電力用ケーブルは定期的な絶縁抵抗測定により、許容値以上であることを確認している。

制御・計装用ケーブルについては、系統機器の動作、又は計器の指示値等に異常がないことを確認し、絶縁低下による機能低下がないことを確認している。

原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響の確認結果、並びに耐環境性機能維持に係る保全状況を表 1 に示す。

また、ケーブルの被水影響について評価し、影響ないと評価した。その結果について別紙に示す。

表1 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (1/4)

機器名称	機器番号	機能喪失高さ (T. P.)	C/V内環境条件の適合性	保全状況			備考
				点検部位	周期	保全内容	
加压器水位	3LT-451, 452, 453, 454	18.8m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	13M	特性試験	
加压器圧力	3PT-451, 452, 453, 454	25.8m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	13M	特性試験	
1次冷却材圧力	3PT-410, 430	18.8m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	13M	特性試験	
1次冷却材高温側温度 (狭域)	3TE-411A, 413A, 415A, 421A, 423A, 425A, 431A, 433A, 435A, 441A, 443A, 445A	22.0m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	13M	特性試験	
1次冷却材低温側温度 (狭域)	3TE-411B, 421B, 431B, 441B	22.0m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	13M	特性試験	
1次冷却材高温側温度 (広域)	3TE-410, 420, 430	23.0m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	13M	特性試験	
1次冷却材低温側温度 (広域)	3TE-417, 427, 437	22.2m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	13M	特性試験	
1次冷却材流量	3FT-412, 413, 414, 415, 422, 423, 424, 425, 432, 433, 434, 435	-	○	本体	13M	外観点検	※1
				本体	13M	特性試験	
格納容器再循環サンプル水位 (狭域)	3LT-620, 630	15.5m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	13M	特性試験	
格納容器再循環サンプル水位 (広域)	3LT-621, 631	15.5m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	13M	特性試験	
蒸気発生器水位 (狭域)	3LT-460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 480, 481, 482, 483	25.8m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	13M	特性試験	
蒸気発生器水位 (広域)	3LT-464, 474, 484	18.8m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	13M	特性試験	
中性子源領域検出器	3NE31, 32	17.5m	○	本体	13M	特性試験	
				検出器	26M	取替	

※1 LOCA時に機能要求なし

表1 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (2/4)

機器名称	機器番号	機能喪失高さ (T. P.)	C/V内環境条件の適合性	保全状況			備考
				点検部位	周期	保全内容	
出力領域検出器	3NE41A, B, 42A, B, 43A, B, 44A, B	17.5m	○	本体	13M	特性試験	
				検出器	52M	取替	
格納容器高レンジエリアモニタ(低レンジ)	3RE-91A, 92A	40.2m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	13M	特性試験	
				検出器	117M	取替	
格納容器高レンジエリアモニタ(高レンジ)	3RE-91B, 92B	40.2m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	13M	特性試験	
				検出器	117M	取替	
加圧器逃がし弁	3PCV-452A, B	39.1m	○	本体	13M	機能・性能試験	
				本体	26M	分解点検	
				リミットスイッチ	130M	取替	
				電磁弁	52M	取替	
1次冷却材ポンプ封水戻りラインC/V内側隔離弁	3V-CS-254	18.3m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	78M	分解点検	
				駆動部	39M	動作試験	
				駆動部	156M	分解点検	
高圧注入ポンプ出口C/V内側隔離弁	3V-SI-061A, B	18.3m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	78M	分解点検	
				駆動部	39M	動作試験	
				駆動部	156M	分解点検	
高温側高圧注入A(B)ライン止め弁	3V-SI-062A, B	18.3m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	78M	分解点検	
				駆動部	39M	動作試験	
				駆動部	156M	分解点検	
余熱除去A(B)ライン入口止め弁	3PCV-410, 430	20.6m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	78M	分解点検	
				駆動部	39M	動作試験	
				駆動部	156M	分解点検	

表1 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (3/4)

機器名称	機器番号	機能喪失高さ (T. P.)	C/V 内環境条件の適合性	保全状況			備考
				点検部位	周期	保全内容	
余熱除去ポンプ入口 C/V 内側隔離弁	3V-RH-002A, B	15. 1m	○	本体	13M	外観点検	※2
				本体	78M	分解点検	
				駆動部	39M	動作試験	
				駆動部	156M	分解点検	
余熱除去冷却器出口 C/V 内側隔離弁	3V-RH-033A, B	18. 3m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	78M	分解点検	
				駆動部	39M	動作試験	
				駆動部	156M	分解点検	
高温側低圧注入ライン止め弁	3V-RH-034A, B	18. 3m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	78M	分解点検	
				駆動部	39M	動作試験	
				駆動部	156M	分解点検	
1 次冷却材ポンプ補機冷却水出口 C/V 内側隔離弁	3V-CC-526	18. 3m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	78M	分解点検	
				駆動部	39M	動作試験	
				駆動部	156M	分解点検	
B ループ高温側サンプリングライン C/V 内側隔離弁	3V-SS-514	21. 0m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	78M	分解点検	
				駆動部	39M	動作試験	
				駆動部	156M	分解点検	
C ループ高温側サンプリングライン C/V 内側隔離弁	3V-SS-519	21. 0m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	78M	分解点検	
				駆動部	39M	動作試験	
				駆動部	156M	分解点検	

※2 詳細な機能喪失高さは T. P. 15. 185m であり、没水評価で示す LOCA 時の C/V 内水位 15. 1m (「添付資料 6 溢水影響評価の対象外とした設備について」参照) を上回っていることから、余熱除去ポンプ入口 C/V 内側隔離弁は機能喪失しないと評価している。なお、C/V 外の防護対象設備の没水評価では、盤等で被水対策を施していないものがあるため、水面の揺らぎの影響で機能喪失に至る可能性を考慮し、被水対策を施している設備も含めて一律 10cm の裕度を設定して評価しているが、C/V 内の防護対象設備は耐環境仕様であることから、水面の揺らぎにより被水影響が及んだ場合でも機能喪失に至ることはないため、その溢水に対する耐性の評価では裕度を考慮せずに評価を実施している。

表 1 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (4/4)

機器名称	機器番号	機能喪失高さ (T. P.)	C/V内環境条件の適合性	保全状況			備考
				点検部位	周期	保全内容	
格納容器減圧ライン格納容器内側隔離弁	3V-DP-001A, B	36. 1m	○	本体	78M	分解点検	
				駆動部	39M	動作試験	
				駆動部	156M	分解点検	
格納容器空気サンプル取出し格納容器内側隔離弁	3V-RM-001	36. 8m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	78M	分解点検	
				駆動部	39M	動作試験	
				駆動部	156M	分解点検	
制御用空気原子炉格納容器内供給弁	3V-IA-514A, B	18. 3m	○	本体	13M	外観点検	
				本体	130M	分解点検	
				駆動部	39M	動作試験	
				駆動部	156M	分解点検	

### 3. 「動作機能の喪失により安全機能に影響しない」についての補足

#### 3. 1 状態監視のみの現場指示計

使用済燃料ピットの冷却・給水機能を適切に維持するために必要な設備を防護対象設備とし抽出しており、これらの防護対象設備の機能が維持されていれば、保安規定等で要求される使用済燃料ピットの水位及び水温についても満足できる。なお、使用済燃料ピットの水位及び水温を監視する設備については、状態監視のみの計器であることから溢水影響評価から除外している。

また、水温、水位の変化は急激なものではないと考えられることから運転員による計測に期待するものとし既存の設備には期待しないものとする。

#### 3. 2 フェイル・セーフ機能により溢水影響評価対象外とした設備

フェイル・セーフ機能により溢水影響評価対象外とした設備について、表2に示す。

表 2 フェイル・セイフ機能により溢水影響評価対象外とした設備 (1/3)

系 統	機器番号	設備
1 次冷却系	3V-RC-054A, B	A-加圧器逃がし弁元弁
1 次冷却系	3LCV-451, 452	抽出ライン第 1 (2) 止め弁
1 次冷却系	3V-RC-077	加圧器逃がしタンク自動ガス分析ライン C/V 内側隔離弁
1 次冷却系	3V-RC-078	加圧器逃がしタンク自動ガス分析ライン C/V 外側隔離弁
1 次冷却系	3V-RC-084	加圧器逃がしタンク窒素供給ライン C/V 外側隔離弁
1 次冷却系	3V-RC-093	加圧器逃がしタンク補給水ライン C/V 外側隔離弁
化学体積制御系	3FCV-138	充てん流量制御弁
化学体積制御系	3V-CS-167	充てんライン流量制御弁補助オリフィスバイパス弁
化学体積制御系	3V-CS-191	充てんライン止め弁
化学体積制御系	3V-CS-186	加圧器補助スプレイ弁
化学体積制御系	3V-CS-455A, B	ほう酸タンク出口弁
化学体積制御系	3V-CS-466A, B	ほう酸ポンプ出口補給ライン切替弁
化学体積制御系	3V-CS-473A, B	ほう酸ポンプ出口循環ライン切替弁
化学体積制御系	3V-CS-474A, B	ほう酸フィルタ出口 A (B) ほう酸タンク戻り弁
化学体積制御系	3V-CS-499A, B	ほう酸ポンプ入口切替弁
化学体積制御系	3V-CS-004A, B, C	抽出オリフィス出口 C/V 内側隔離弁
化学体積制御系	3V-CS-006	抽出ライン格納容器外側隔離弁
化学体積制御系	3V-CS-224A, B, C	1 次冷却材ポンプ封水注入ライン C/V 外側隔離弁
化学体積制御系	3V-CS-242A, B, C	1 次冷却材ポンプ封水戻りオリフィスバイパス弁
安全注入系	3V-SI-141	ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁
安全注入系	3V-SI-145, 146	ほう酸注入タンク循環ライン出口第 1 (2) 止め弁
安全注入系	3V-SI-132A, B, C	蓄圧タンク出口弁
安全注入系	3V-SI-123A, B, C	蓄圧タンクサンプリングライン C/V 内側隔離弁
安全注入系	3V-SI-124	蓄圧タンクサンプリングライン C/V 外側隔離弁
安全注入系	3V-SI-164	蓄圧タンク窒素供給ライン C/V 外側隔離弁
安全注入系	3V-SI-184	安全注入逆止弁テストライン C/V 内側隔離弁
安全注入系	3V-SI-185	蓄圧タンク補給ライン C/V 外側隔離弁
安全注入系	3V-SI-186	安全注入逆止弁テストライン C/V 外側隔離弁
余熱除去系	3HCV-603, 613	余熱除去冷却器出口流量調節弁
余熱除去系	3FCV-604, 614	余熱除去 A (B) ライン流量制御弁

表 2 フェイル・セイフ機能により溢水影響評価対象外とした設備 (2/3)

系 統	機器番号	設 備
余熱除去系	3V-RH-029A, B	余熱除去A (B) ライン C/V 外側隔離弁
主蒸気系	3HCV-3616, 3626, 3636	主蒸気バイパス隔離弁
主蒸気系	3V-MS-575A, B	タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気 B (C) 主蒸気ライン元弁
主蒸気系	3V-MS-518A, B, C	主蒸気逃がし弁元弁
主蒸気系	3V-MS-581	非常用タービングランド蒸気元弁
主蒸気系	3V-MS-601A, B, C	主蒸気隔離弁上流ドレンライン隔離弁
原子炉格納容器スプレイ系	3V-CP-056A, B	よう素除去薬品タンク注入A (B) ライン止め弁後弁
原子炉補機冷却水系	3V-CC-054A, B, C, D	原子炉補機冷却水冷却器補機冷却水出口弁
液体廃棄物処理系	3V-WL-005	CVDT 自動ガス分析ライン C/V 内側隔離弁
液体廃棄物処理系	3V-WL-006	CVDT 自動ガス分析ライン C/V 外側隔離弁
液体廃棄物処理系	3V-WL-010	格納容器冷却材ドレンタンクベントライン C/V 内側隔離弁
液体廃棄物処理系	3V-WL-011	格納容器冷却材ドレンタンクベントライン C/V 外側隔離弁
液体廃棄物処理系	3V-WL-017	格納容器冷却材ドレンタンク窒素供給 C/V 隔離弁
液体廃棄物処理系	3V-WL-031	格納容器冷却材ドレンポンプ出口 C/V 内側隔離弁
液体廃棄物処理系	3V-WL-032	格納容器冷却材ドレンポンプ出口 C/V 外側隔離弁
液体廃棄物処理系	3V-WL-113	格納容器サンプポンプ出口 C/V 内側隔離弁
液体廃棄物処理系	3V-WL-114	格納容器サンプポンプ出口 C/V 外側隔離弁
試料採取系	3V-SS-504	加圧器気相部サンプリングライン C/V 内側隔離弁
試料採取系	3V-SS-509	加圧器液相部サンプリングライン C/V 内側隔離弁
試料採取系	3V-SS-521A	B ループ高温側, 加圧器サンプリングライン C/V 外側隔離弁
試料採取系	3V-SS-521B	C ループ高温側サンプリングライン C/V 内側隔離弁
試料採取系	3V-SS-718	PASS1 次冷却材サンプル戻りライン C/V 外側隔離弁
格納容器減圧設備および格納容器水素制御設備	3V-DP-002A, B	格納容器減圧ライン格納容器外側隔離弁
格納容器減圧設備および格納容器水素制御設備	3V-HC-304A, B	格納容器水素パージ給気ライン格納容器外側隔離弁



表2 フェイル・セイフ機能により溢水影響評価対象外とした設備 (3/3)


系 統	機器番号	設備
放射線監視設備空気サンプリング系	3V-RM-002	格納容器空気サンプル取出し格納容器外側隔離弁
放射線監視設備空気サンプリング系	3V-RM-015	格納容器空気サンプル戻り格納容器外側隔離弁
蒸気発生器ブローダウン系	3V-BD-028A, B, C	ブローダウン止め弁
蒸気発生器ブローダウン系	3V-BD-008A, B, C	蒸気発生器サンプルライン C/V 外側隔離弁
蒸気発生器ブローダウン系	3V-BD-026A, B, C	ブローダウン C/V 外側隔離弁
換気空調系	3D-VS-291A, B	燃料取扱棟事故時排気ライン隔離ダンパ
換気空調系	3V-VS-055	格納容器給気ライン格納容器外側隔離弁
換気空調系	3V-VS-056	格納容器給気ライン格納容器内側隔離弁
換気空調系	3V-VS-061	格納容器排気ライン格納容器内側隔離弁
換気空調系	3V-VS-062	格納容器排気ライン格納容器外側隔離弁
換気空調系	3D-VS-301A, B	安全補機室給気第1 隔離ダンパ
換気空調系	3D-VS-302A, B	安全補機室給気第2 隔離ダンパ
換気空調系	3D-VS-303A, B	安全補機室排気第1 隔離ダンパ
換気空調系	3D-VS-304A, B	安全補機室排気第2 隔離ダンパ
換気空調系	3D-VS-402A, B, C, D	ディーゼル発電機室排気ダンパ
換気空調系	3D-VS-601A, B	中央制御室外気取入ダンパ
換気空調系	3D-VS-611, 612	中央制御室排気第1 (2) 隔離ダンパ
換気空調系	3HCD-2838, 2839	中央制御室排気風量調節ダンパ
換気空調系	3D-VS-053	格納容器給気気密ダンパ
換気空調系	3D-VS-064	格納容器排気気密ダンパ
換気空調系	3D-VS-065A, B	格納容器排気ファン出口ダンパ
換気空調系	3D-VS-232	補助建屋排気隔離ダンパ
換気空調系	3FCD-2526	補助建屋排気風量制御ダンパ
水消火系	3V-FS-504	消火水 C/V 外側隔離弁
炉内核計装置ガスパーシ設備	3V-IG-008	炉内核計装置二酸化炭素パーシライン C/V 外側隔離弁
炉内核計装置ガスパーシ設備	3V-IG-009	炉内核計装置二酸化炭素パーシライン C/V 内側隔離弁
原子炉格納容器真空逃がし装置	3V-VR-001A, B	真空逃がし装置 C/V 外側隔離弁

## ケーブルの被水影響について

## 1. はじめに

図1にケーブルの断面図を示す。ケーブルは充電部となる導体の周りが絶縁体で覆われ、さらに外皮が耐水性・絶縁性の高いシースで覆われていることから、被水による機能影響は受けにくい。ここで、ケーブルが被水により機能影響を受けるケースとしては、絶縁体の割れ等によりケーブルの絶縁性能が低下している状態で被水する場合が考えられる。以下に、ケーブルの型式試験からその被水影響について評価した結果を示す。

(高圧動力ケーブルの例)

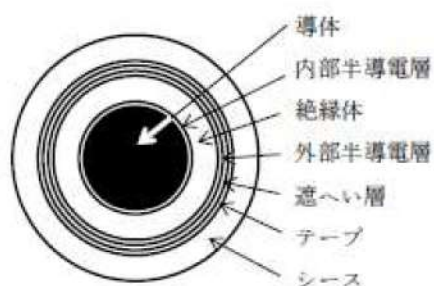

(低圧動力ケーブルの例)

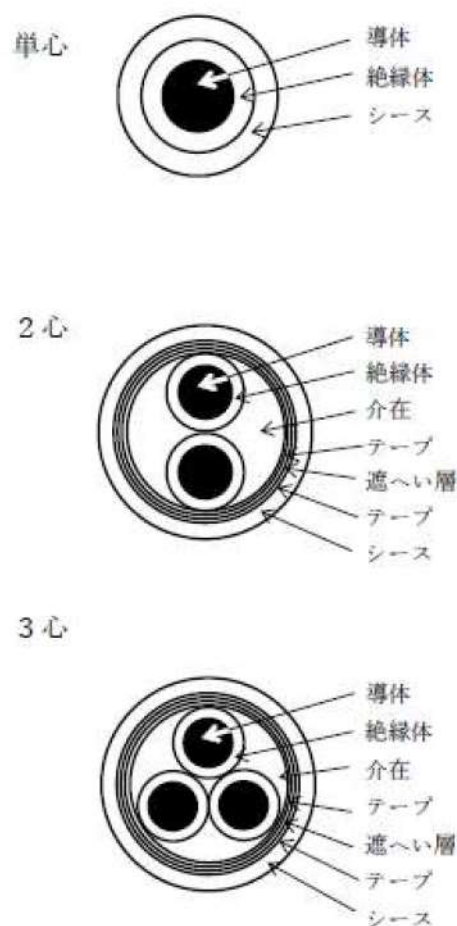


図1 ケーブル断面図

## 2. 建設時の試験（原子炉格納容器内ケーブル）

### （1）劣化模擬試験

運転期間（40年）相当の劣化及び原子炉冷却材喪失事故時の劣化を模擬する。詳細条件を図2に示す。

試験条件：熱老化

放射線照射

原子炉冷却材喪失事故模擬（図2のとおり）



図2 原子炉格納容器内原子炉冷却材喪失事故条件

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## (2) 40 倍マンドレル耐電圧試験

原子炉冷却材喪失事故模擬試験を実施したケーブルに対して、下記の条件で試験を実施する。

試験条件：試験後の試料を、ケーブル外径の 40 倍の内径で金属製マンドレルに巻きつけ、室温の水に浸漬させた状態で電圧（例として低圧（制御）ケーブルの場合 AC3.2kV/mm）を 5 分間印加。試験装置の例は図 3 を参照。

判定条件：絶縁破壊を生じないこと。

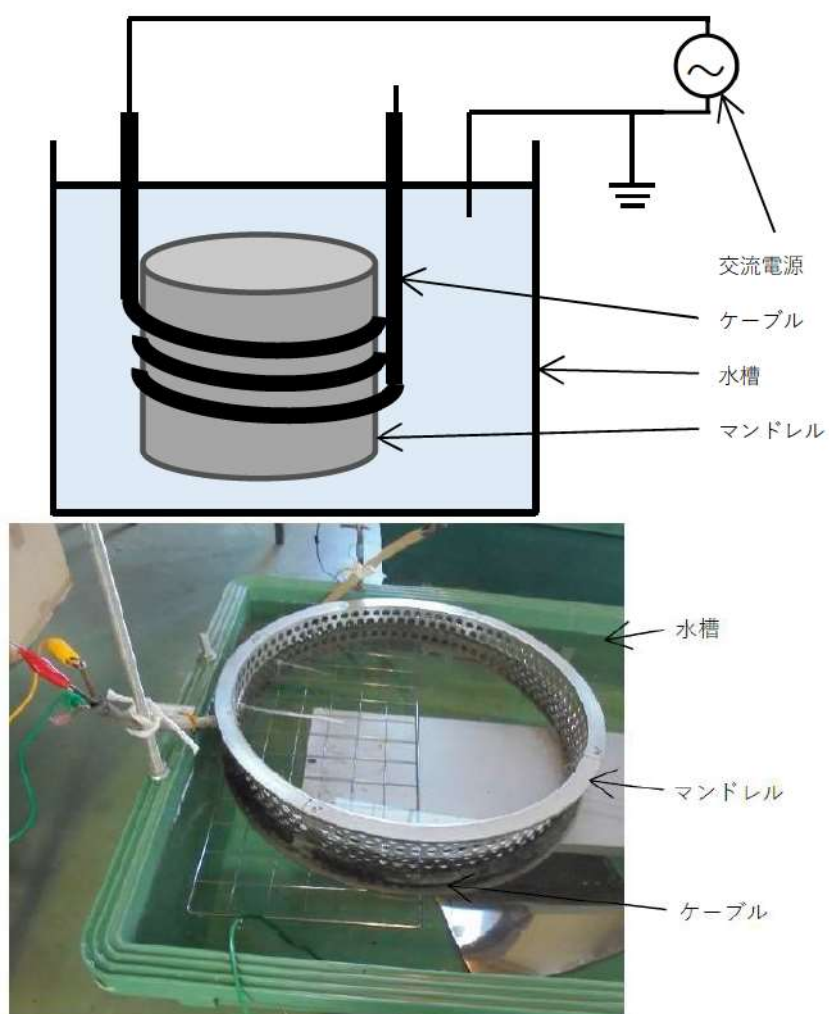


図 3 マンドレル耐電圧試験装置例

### 3. ケーブル導入後の定期点検について

前述のとおり、ケーブルはプラント内で想定される経年劣化により、被水による機能影響を受けるような絶縁性能の低下が起こらないことを導入時に確認しているが、導入後も定期点検により異常が生じていないことを確認している。

具体的に、動力用ケーブルは定期的な絶縁抵抗測定により、絶縁抵抗に有意な変動がないことを確認している。

また、制御・計装用ケーブルについては、定期事業者検査時の点検・検査、運転中の定例試験時等において、系統機器の動作又は計器の指示値等を確認することで、ケーブルの異常が無いことを確認している。

### 4. まとめ

以上から、運転期間相当（40年）を模擬した劣化に加え、原子炉冷却材喪失事故時を模擬した劣化を与えたケーブルに対しマンドレル耐電圧試験を実施し、浸水時における機械的・電氣的裕度を確認していること、及び導入後においても定期点検により有意な劣化がないことを確認していることから、ケーブルの被水影響はないと評価する。

## 止水を期待する設備の止水性能等について

## 1. 止水を期待する設備について


溢水影響評価で止水を期待する設備としては水密扉、堰、逆止弁等があり、本設備の止水性能等については以下のとおりである。今後新たに設置する設備の止水性能等については詳細設計段階で示す。

(1) 水密扉<sup>※1</sup> (代表例)

主要寸法	高さ : 1,980 (mm) 幅 : 1,020 (mm)
主要材料	鋼材 (SS400)
止水性能	

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。

なお、本事項は後段規則での対応が必要となる事項である。(別添2参照)

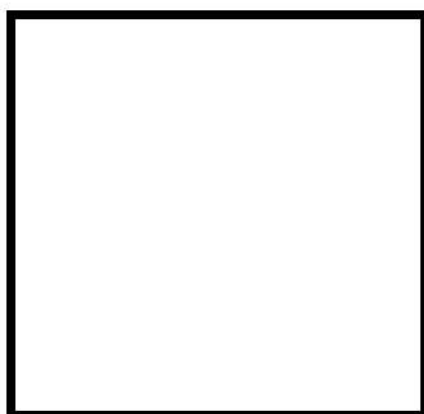

(参考図)



(参考写真)


図1 水密扉概要図

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(2) 堰及び止水板<sup>※1</sup> (代表例)

主要寸法	堰高さ：240 (mm)
主要材料	アルミ材
止水性能	

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。



(参考図)



(参考写真)

図 2 堰及び止水板概要図

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(3) 逆止弁<sup>※1</sup> (代表例)

主要寸法	呼び径：100A (4B)
主要材料	SUS303 (本体) フッ素ゴム (シート面)
止水性能	

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。



(参考写真)



(参考図)

図3 逆止弁構造図

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。



(4) 貫通部シール材施工<sup>※1</sup> (代表例) (シールプレート+シリコンシーラント)

主要寸法	200A
主要材料	シールプレート+シリコンシーラント
最高使用温度	
止水性能	

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。




(参考写真)



(参考図)

図4 シールプレート+シリコンシーラント概要図

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(5) 貫通部シール材施工※1 (代表例) (シールプレート+充てんシール材)

主要寸法	150A
主要材料	シールプレート+充てんシール材 (シリコンゴム)
最高使用温度	
止水性能	

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。



(参考写真)



(参考図)

図5 シールプレート+充てんシール材

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(6) 貫通部シール材施工<sup>※1</sup> (代表例) (充てんシール材)

主要寸法	300A
主要材料	充てんシール材 (シリコンゴム)
最高使用温度	
止水性能	

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。



(参考写真)



(参考図)

図 6 充てんシール概要図

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

主要寸法	□300×150
主要材料	充てんシール材 (DF シール)
最高使用温度	
止水性能	

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。



(参考写真)



(参考図)


図7 充てんシール (ケーブルトレイ) 概要図

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(7) 貫通部ブーツラバー施工 (高温) ※1

主要寸法	300A
主要材料	高耐圧ブーツラバー 調整リング (セメント系材料)
最高使用温度	
止水性能	

※1 今後の検討により仕様の変更もありうる。

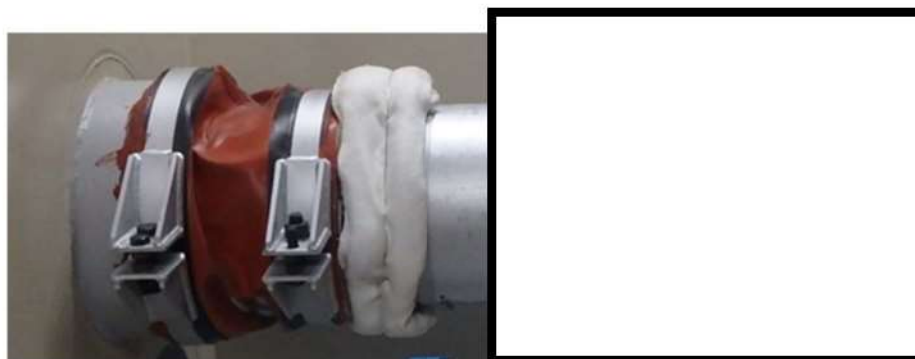

(参考写真)

(参考図)

図8 ブーツラバー (高温) 概要図

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 2. 貫通部止水対策の耐水圧性能試験について

貫通部止水対策の耐水圧性能について、下記のとおり耐水圧性能試験を実施し、影響がないことを確認した。

### (1) シリコンシーラント及び充てんシール材の耐水圧試験について

以下にシリコンシーラント及び充てんシール材の耐水圧試験結果を示す。また、試験概要図を図9に示す。

#### a. シリコンシーラントの場合

シリコンシーラントによる貫通部シール施工箇所の耐水性については、試験結果より「のど厚/受圧幅 ( $a/\Delta x$ )」の比を 0.131 以上確保することにより 0.196MPa (20m 静水頭) の耐水性を有することを確認した。

なお、配管変位量が大きい貫通部シール施工箇所については、必要に応じて貫通部シール保護を目的としたサポートを設置する。

#### b. 充てんシール材の場合

充てんシール材による貫通部シール施工箇所の耐水性については、試験結果より「せん断面積/受圧面積 ( $A/S$ ) = 0.196MPa」となるよう充てんシール材の施工を行うことで 0.196MPa (20m 静水頭) の耐水性を有することを確認した。

なお、配管変位量が大きい貫通部シール施工箇所については、必要に応じて貫通部シール保護を目的としたサポートを設置する。

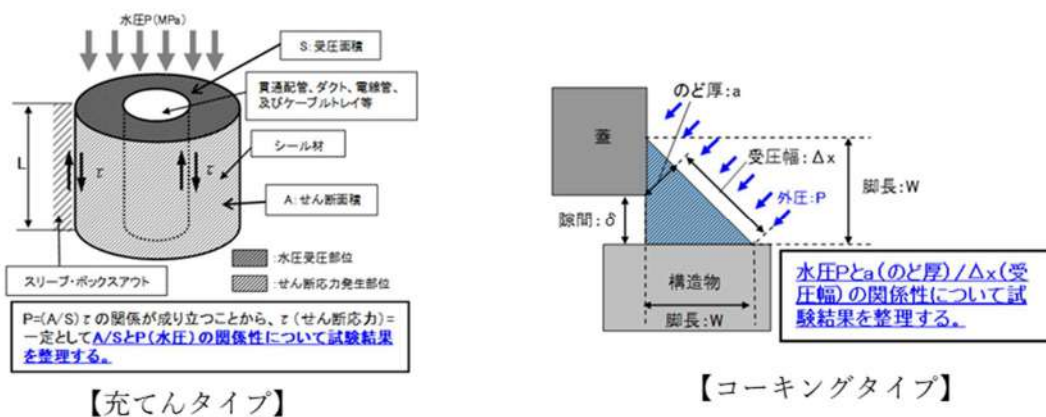
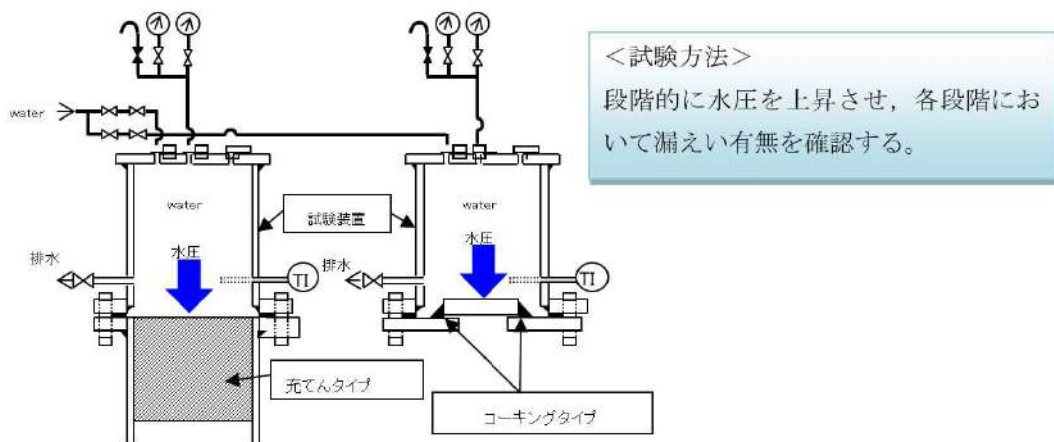


図9 シリコンシーラント及び充てんシール材の耐水圧試験概要図

(2) ブーツラバーの耐水圧試験について

以下にブーツラバーの耐水圧試験結果を示す。また、試験概要図を図10に示す。

a. ブーツラバーの場合

ブーツラバーによる貫通部シール施工の耐水性については、試験結果より「0.196MPa (20m 静水頭)」の耐水性を有することを確認した。

なお、配管変位量大きい貫通部シール施工箇所については、必要に応じてブーツラバーの保護を目的としたサポートを設置する。

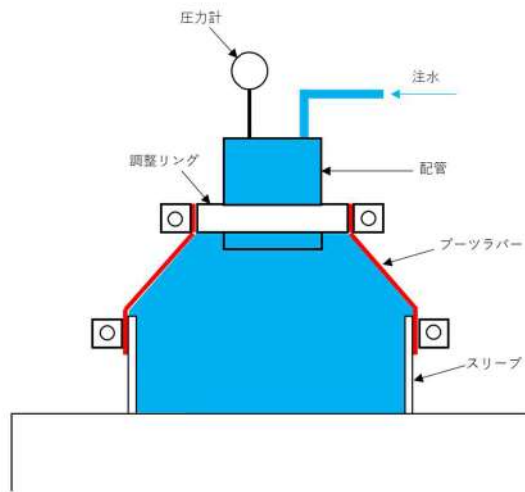


図 10 ブーツラバーの耐水圧試験概要図

(3) 貫通部シール材の地震時の健全性について

貫通部シール材を充てんしている配管，電線管等貫通部について，図 11 に示すとおり，配管等が両側で同じ建屋に支持されており，地震時に配管とシール材の相対変位が発生しにくく，貫通部シール材への影響は軽微であり，地震後に止水性能が低下する可能性は低いと考えている。

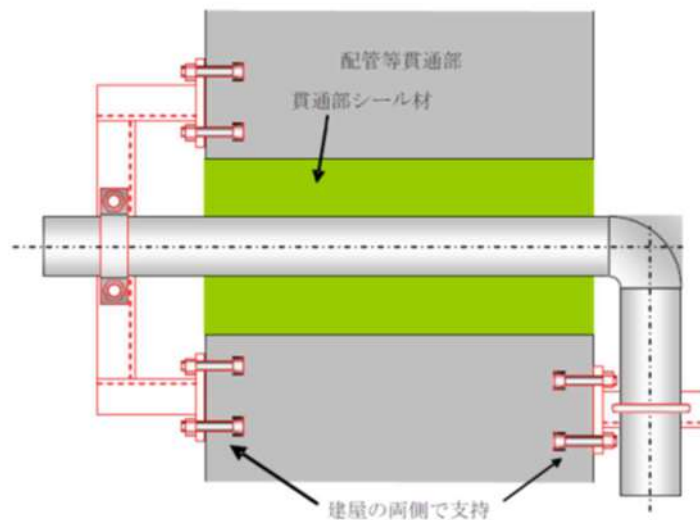


図 11 配管支持構造物概念図



溢水防護対策の主要な施工対象範囲

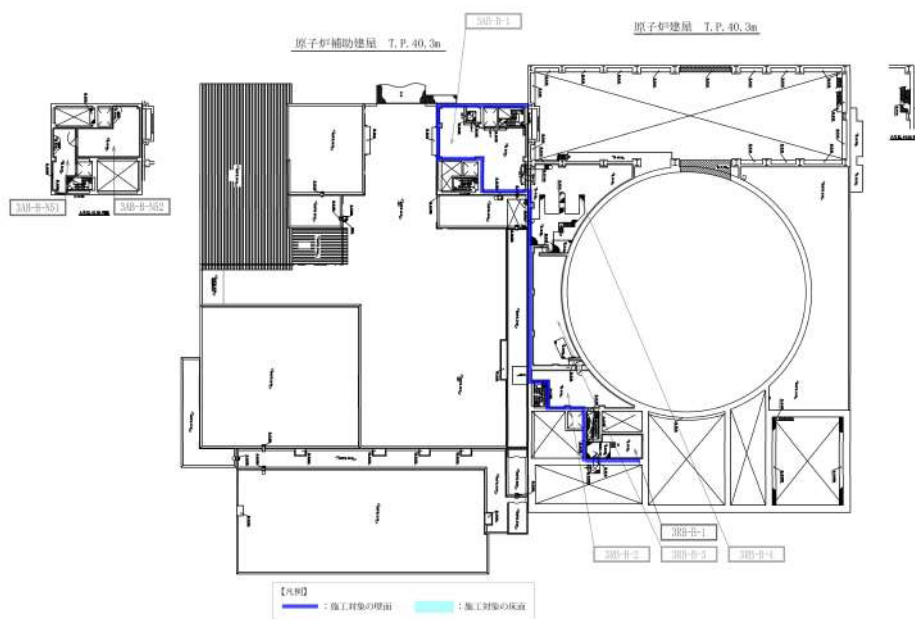


図 1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (1/11)

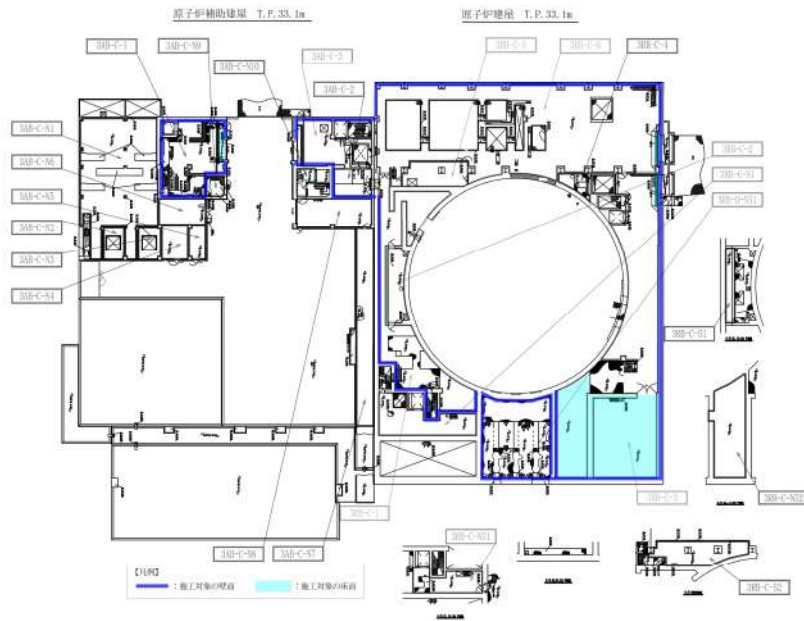


図 1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (2/11)

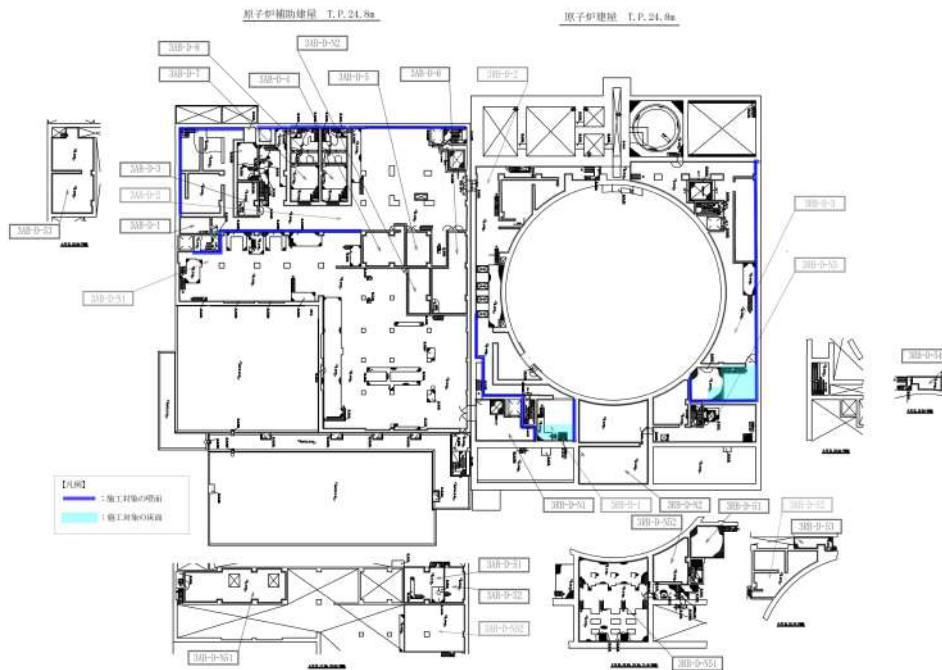


図 1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (3/11)

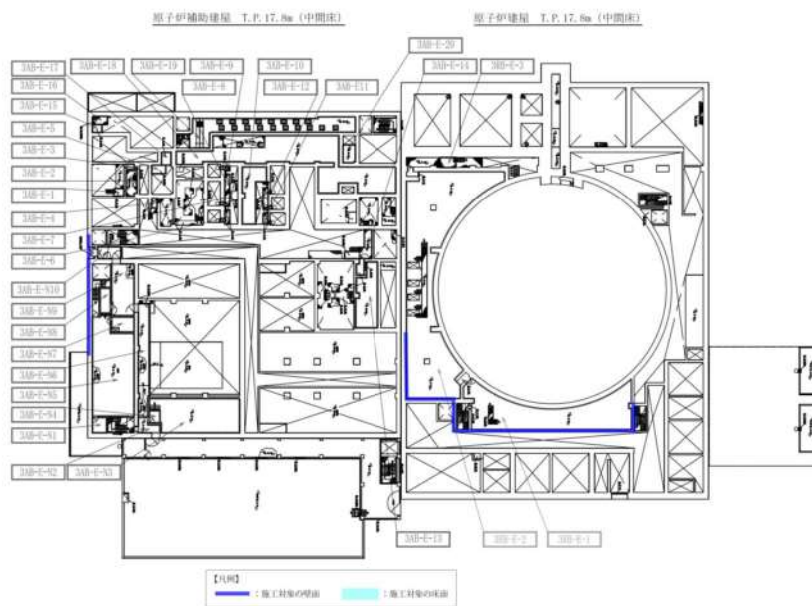


図1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (4/11)




図1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (5/11)

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

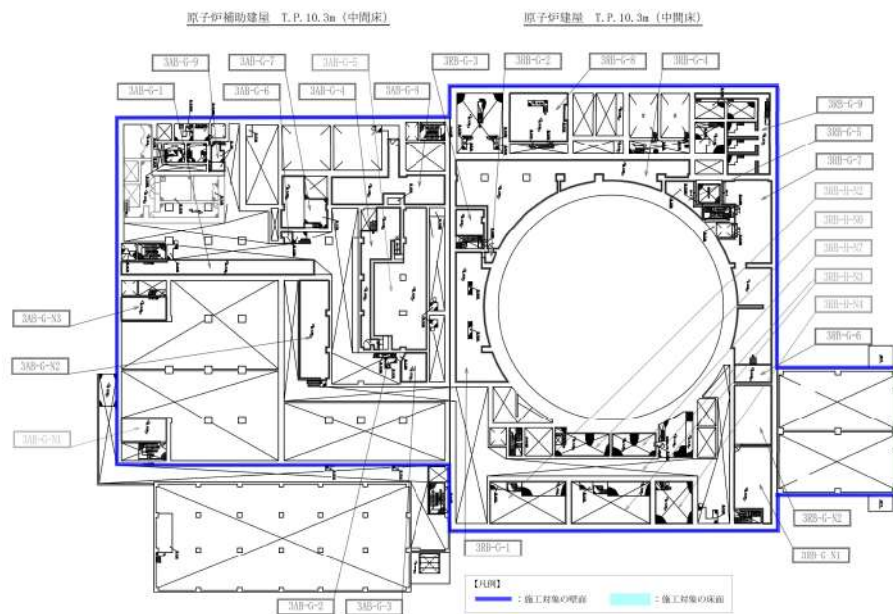


図1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (6/11)



図1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (7/11)

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

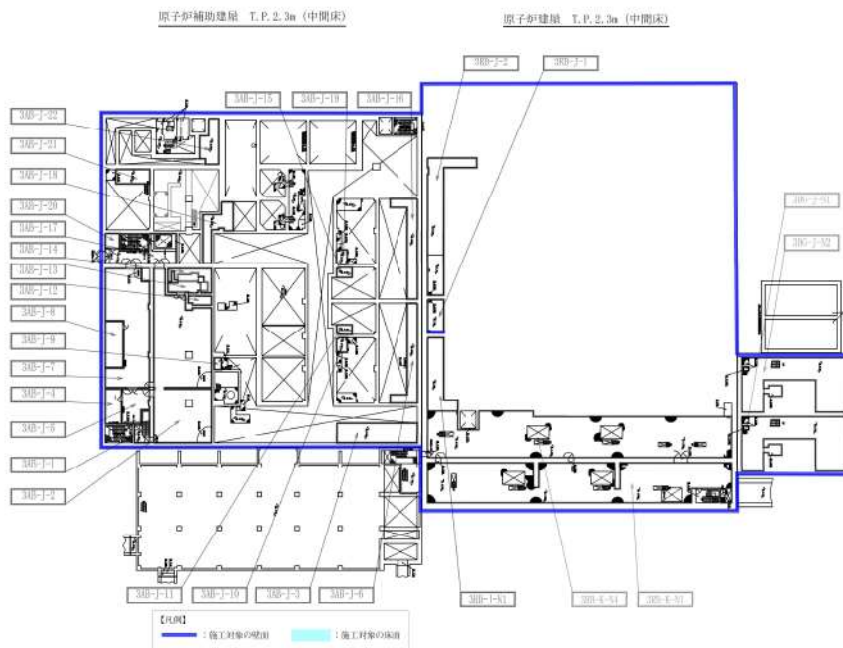


図1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (8/11)

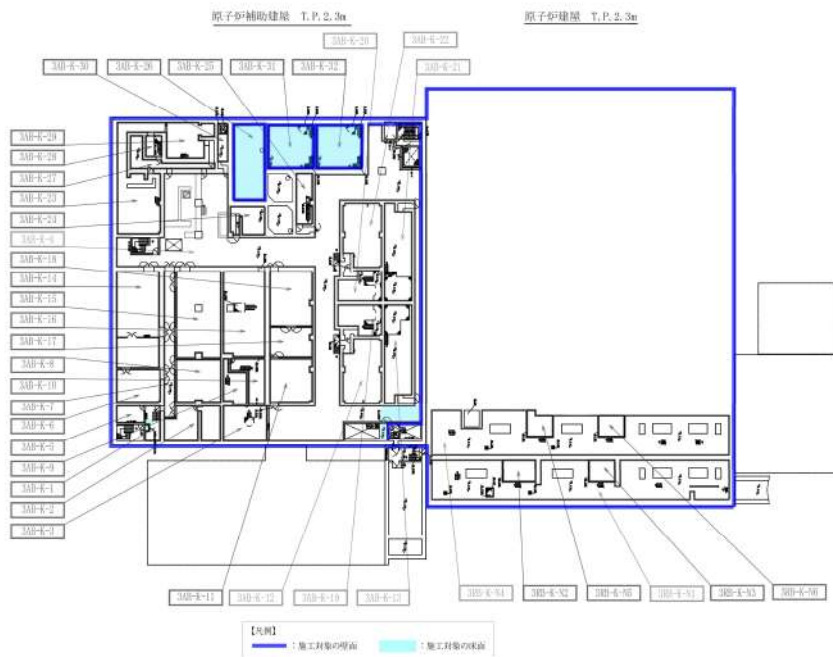


図1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (9/11)

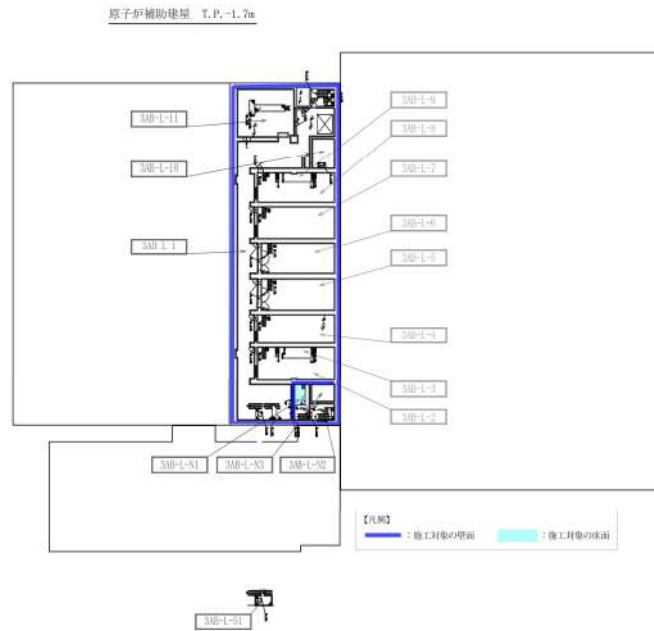


図 1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (10/11)

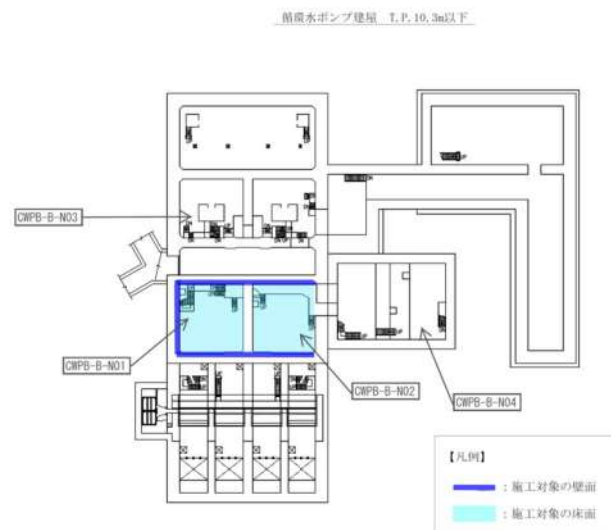


図 1 溢水防護対策施工対象の壁及び床の配置図 (11/11)

A, B, C 充てんポンプの没水影響評価

添付資料 17「想定破損による没水影響評価結果」の備考欄「※トレン分離されており同時に機能喪失しない。隣接する別区画のポンプは機能喪失しない。」について以下に説明する。

充てんポンプが設置された各区画には破損を想定する配管が敷設されており，溢水量 37.6m<sup>3</sup>が流出すると溢水水位はポンプの機能喪失高さを超えるため，破損した区画のポンプが没水する。




図 1 A, B, C 充てんポンプの配置

しかし 1 つの区画内の破損によって 3 つの区画の溢水水位がポンプの機能喪失高さを同時に超えることはない。

以上により，充てんポンプは設計上多重性を有しており，かつ，別々の区画に設置されていることから，トレン分離されており同時に機能喪失しない。

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 運転員のアクセス性

## 1. 運転員のアクセスが必要となる溢水事象

泊発電所3号炉の内部溢水影響評価では、以下のとおり評価を実施しており、運転員のアクセス性に関して評価が必要となるのは、想定破損及び地震起因による溢水影響評価である。

## (1) 想定破損による溢水

溢水発生時に現場の温度を上昇させるような高温の溢水源としては、化学体積制御系、主蒸気系、主給水系、補助給水系、蒸気発生器ブローダウン系及び補助蒸気系があるが、これらについては、漏えい検知・隔離するインターロックが作動し自動的に隔離される、又は中央制御室からの遠隔操作による隔離が可能な系統であることから、運転員による中央制御室外での手動操作は必要ない。

一方、低エネルギー配管の破損を想定した場合は、漏えい箇所の確認（特定）と隔離操作について、運転員による対応が必要となる。

## (2) 消火水の放水による溢水

火災発生時における消火水放水を考慮した評価としており、運転員のアクセス性の検討は不要。

## (3) 地震起因による溢水

耐震B、Cクラス機器の破損を想定した場合は、漏えい箇所（特定）と隔離操作について、運転員による対応が必要となる。



## 2. 運転員のアクセス性を検討する際の評価項目

内部溢水発生時における運転員のアクセス性を検討する際の評価項目を表1に示す。

表1 運転員のアクセス性に係わる評価項目

項目	内容
水位	歩行に影響しないこと
温度	溢水温度が歩行に影響しないこと
薬品	化学反応により歩行に影響しないこと
放射線	被ばくによる現場確認，操作作業に支障のないこと
漂流物	歩行に影響する障害物がないこと
照明	歩行に影響しないこと
感電	感電がないこと

内部溢水影響評価において運転員のアクセス性の評価を実施する場合，漏えい箇所の確認に対する評価と隔離操作に対する評価及び操作対象までのアクセス性に関する評価が必要となる。

表2に想定破損時の漏えい箇所の確認・隔離操作における運転員のアクセス性評価結果，表3に地震時の漏えい箇所の確認・隔離操作等における運転員のアクセス性評価結果を示す。

なお，本事項は後段規則での対応が必要となる事項である。(別添2参照)

表2 想定破損時の漏えい箇所の確認・隔離操作等における運転員のアクセス性評価結果

想定破損				
対象建屋・エリア	タービン建屋	出入管理建屋	電気建屋	循環水ポンプ建屋
検知方法	ピット検知	警報, 巡視点検	警報	漏えい検知
現場へ行く理由 <sup>※1</sup>	①	①, ②	①, ②	①
隔離操作を実施する建屋・エリア <sup>※2</sup>	A/B	A/B	A/B	A/B
アクセス通路の 溢水水位 <sup>※3,4</sup>	0m	0m	0m	0m
温度(気温) <sup>※4</sup>	~40℃程度	~40℃程度	~40℃程度	~40℃程度
薬品 <sup>※4</sup>	想定破損評価時において, 薬品タンクが影響を及ぼすことはない <sup>※5</sup>			
実効線量 <sup>※4</sup>	-(管理区域外)	$3.3 \times 10^{-4} \text{mSv}$ <sup>※6</sup>	-(管理区域外)	-(管理区域外)
漂流物対策 <sup>※4</sup>	- <sup>※7</sup>			
照明 <sup>※4</sup>	非常用照明又は可搬型照明により対応可能			
感電 <sup>※4</sup>	- <sup>※8</sup>			

※1 ①漏えい箇所の特定, ②漏えい箇所の隔離

※2 A/B: 原子炉補助建屋

※3 系統隔離におけるアクセス性の確認を別紙1に示す

※4 漏えい箇所の確認・隔離操作等後の中央制御室まで戻るまでのアクセス性を評価

※5 薬品によるアクセス性への影響について補足説明資料31に示す

※6 現場操作時の線量影響の考え方を別紙2に示す

※7 想定破損時の隔離操作については, 溢水水位が発生する区画にアクセスしないため漂流物対策は不要

※8 アクセス先に溢水が発生しないため, 感電による影響はない

表3 地震時の漏えい箇所の確認・隔離操作等における運転員のアクセス性評価結果

地震			
対象建屋・エリア	タービン建屋	出入管理建屋	電気建屋
検知方法	地震検知		
現場へ行く理由 <sup>※1</sup>	①, ②	①, ②	①, ②
隔離操作を実施する建屋・エリア <sup>※2</sup>	EL/B	A/B	A/B
アクセス通路の 溢水水位 <sup>※3,4</sup>	0m	0～0.05m	0～0.05m
温度(気温) <sup>※4</sup>	～40℃程度	～40℃程度	～40℃程度
薬品 <sup>※4</sup>	地震時において、薬品タンクが影響を及ぼすことはない <sup>※5</sup>		
実効線量 <sup>※4</sup>	-(管理区域外)	$1.32 \times 10^{-2} \text{mSv}^{※6}$	$1.32 \times 10^{-2} \text{mSv}^{※6}$
漂流物対策 <sup>※4</sup>	- <sup>※7</sup>	実施済み <sup>※8</sup>	実施済み <sup>※8</sup>
照明 <sup>※4</sup>	非常用照明又は可搬型照明により対応可能		
感電 <sup>※4</sup>	上流側の遮断器がトリップするため影響はない <sup>※9</sup>		

※1 ①漏えい箇所の特定, ②漏えい箇所の隔離

※2 A/B: 原子炉補助建屋, EL/B: 電気建屋

※3 系統隔離におけるアクセス性の確認を別紙1に示す

※4 漏えい箇所の確認・隔離操作等後の中央制御室まで戻るまでのアクセス性を評価

※5 薬品によるアクセス性への影響について補足説明資料31に示す

※6 現場操作時の線量影響の考え方を別紙2に示す

※7 溢水水位が発生しないため漂流物対策は不要

※8 固縛対策の実施例を別紙3に示す

※9 溢水等により地絡等の警報が発生した場合は負荷を調査した上で、負荷の切り離しを行う

### 3. 運転員のアクセス性に関する検討結果

現場操作が必要な設備のアクセス通路にあつては、歩行に影響のない水位であること及び環境の温度、放射線量、薬品による影響、漂流物の影響、照明並びに感電を考慮してもアクセス性への影響がないことを確認した。

### 4. その他

#### (1) 被水によるアクセス性への影響について

対象システムの隔離作業に影響がある被水は考えられないが、万が一隔離作業に支障がある場合には、隔離弁の変更、アクセスルートの変更等による対応が可能であるため、アクセス性への影響はない。

#### (2) 蒸気によるアクセス性への影響について

化学体積制御系、補助蒸気系、蒸気発生器ブローダウン系及び主蒸気系の漏えいについては、現場での隔離作業がないため、アクセス性への影響はない。

## 系統隔離におけるアクセス性の確認

## 1. 想定破損時の系統隔離操作におけるアクセス性の確認

## (1) 隔離操作時のアクセス通路の溢水水位

想定破損におけるアクセス区画について、溢水水位が発生する区画はない。溢水を想定する系統(想定破損させる系統)とその隔離操作時にアクセスが必要となる区画について、表 1 に示す。

表 1 想定破損時における隔離操作時のアクセス性 (隔離弁までのアクセス性)

溢水系統	アクセス区画	溢水評価高さ (m)	アクセス可否
水消火系 (出入管理建屋・電気建屋)	3AB-F-N7	0	可
原子炉補給水系 (脱塩水) (出入管理建屋)	3AB-H-1	0	可
飲料水系 (出入管理建屋)	3AB-F-N7	0	可
	3ELB-C-N01	0	可
	3AB-D-N1	0	可

(2) 隔離操作時に操作が必要となる弁

漏えい箇所の隔離操作を実施する場合に、操作対象となる現場手動弁までのアクセス通路と操作が必要となる弁について確認を行っている。以下に、代表例（溢水源：水消火系）を示す。隔離操作対象弁を表 2、隔離操作時におけるアクセス通路を図 1 に示す。なお、図 1 に示す通路のアクセスに要する時間の算出については、水深 10cm 条件の歩行速度にて算出する。（詳細は別紙 4 参照）

表 2 水消火系の隔離操作対象弁リスト

操作対象弁			
弁番号	弁名称	設置場所	区画
3V-FS-554	3—電気建屋行き消火水非管理区域（A/B）止め弁	原子炉補助建屋 T. P. 17. 8m 通路	3AB-F-N7





図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (1/8)

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

出入管理建屋 T.P. 17.8m (中間床)

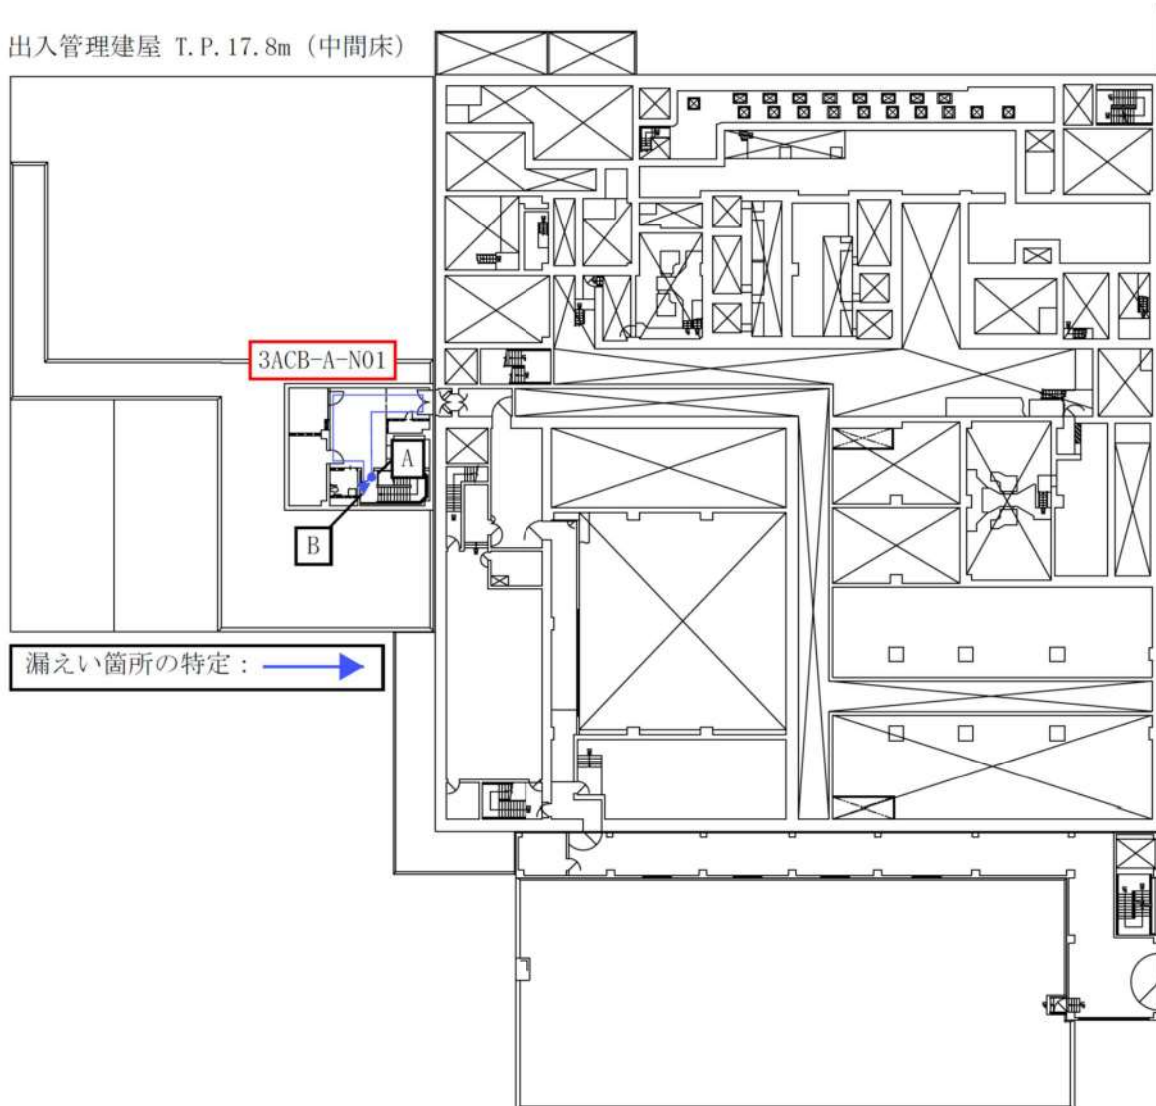


図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (2/8)



出入管理建屋 T.P. 10. 3m (中間床)

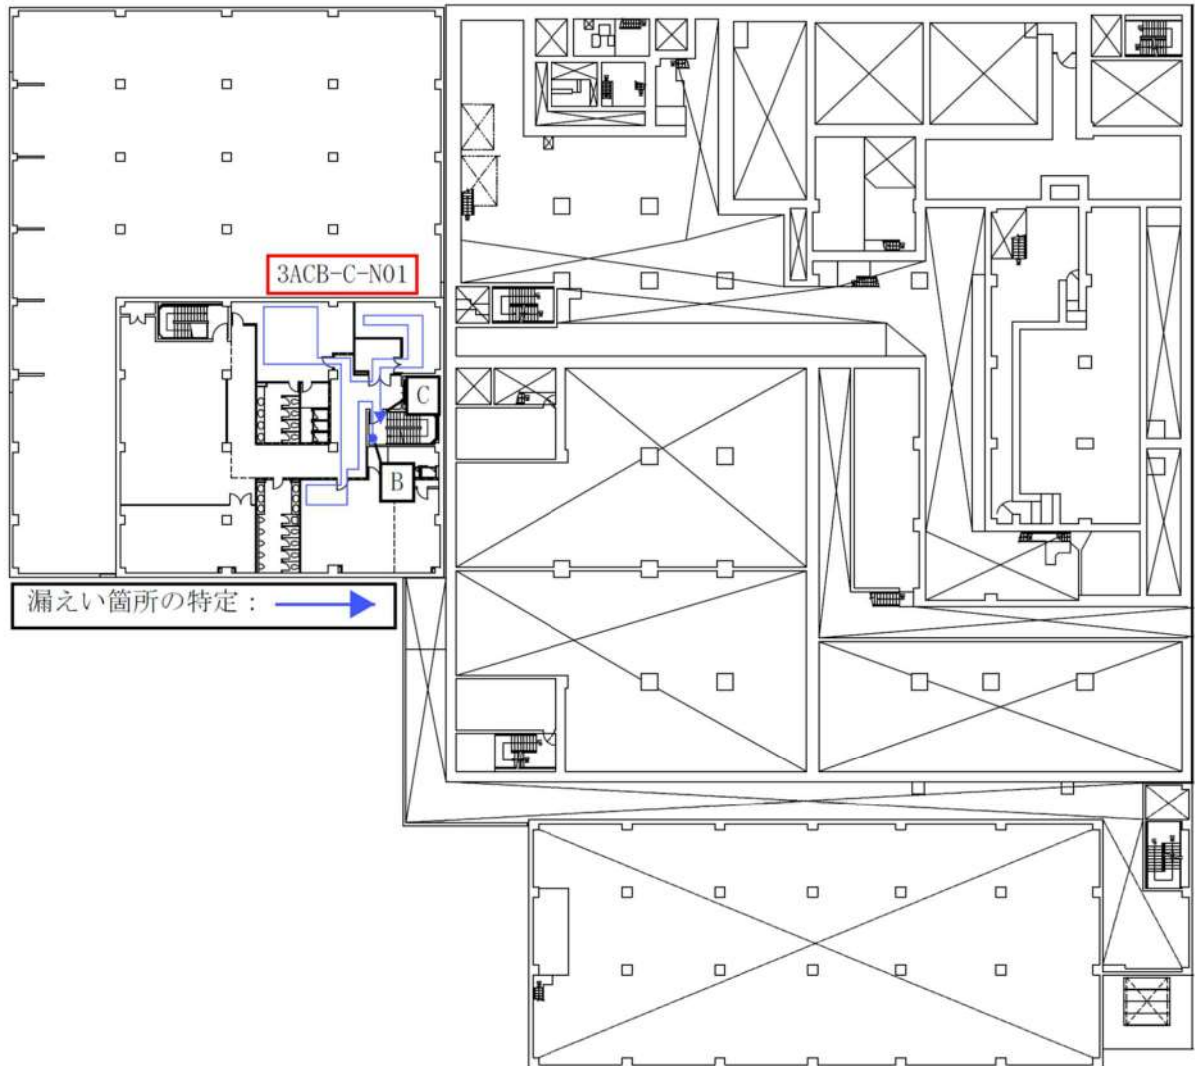


図 1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (3/8)

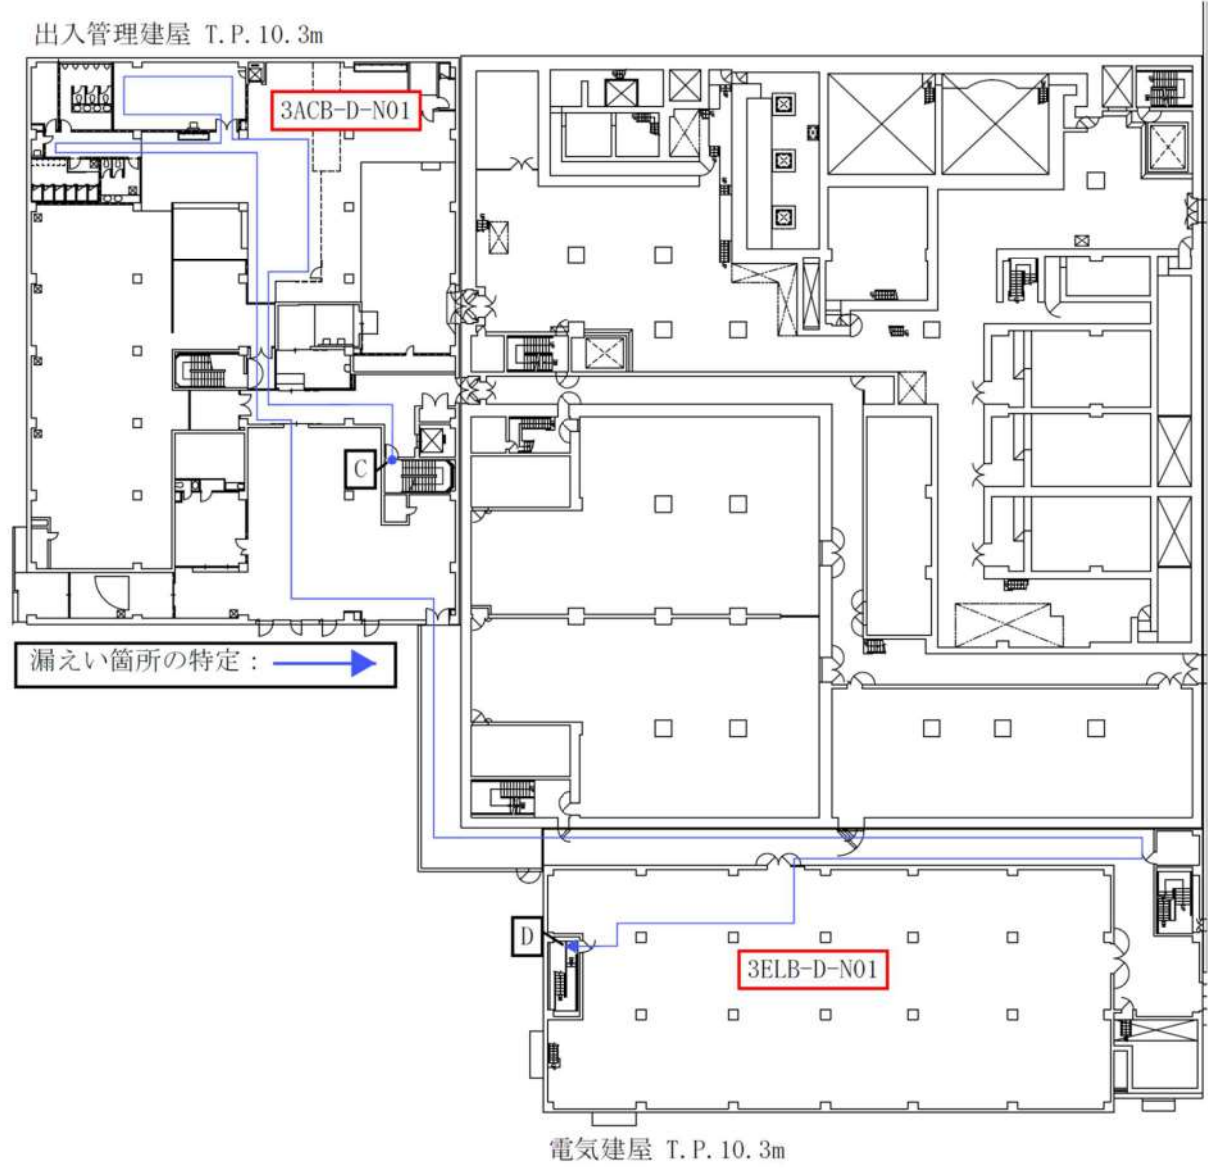


図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (4/8)

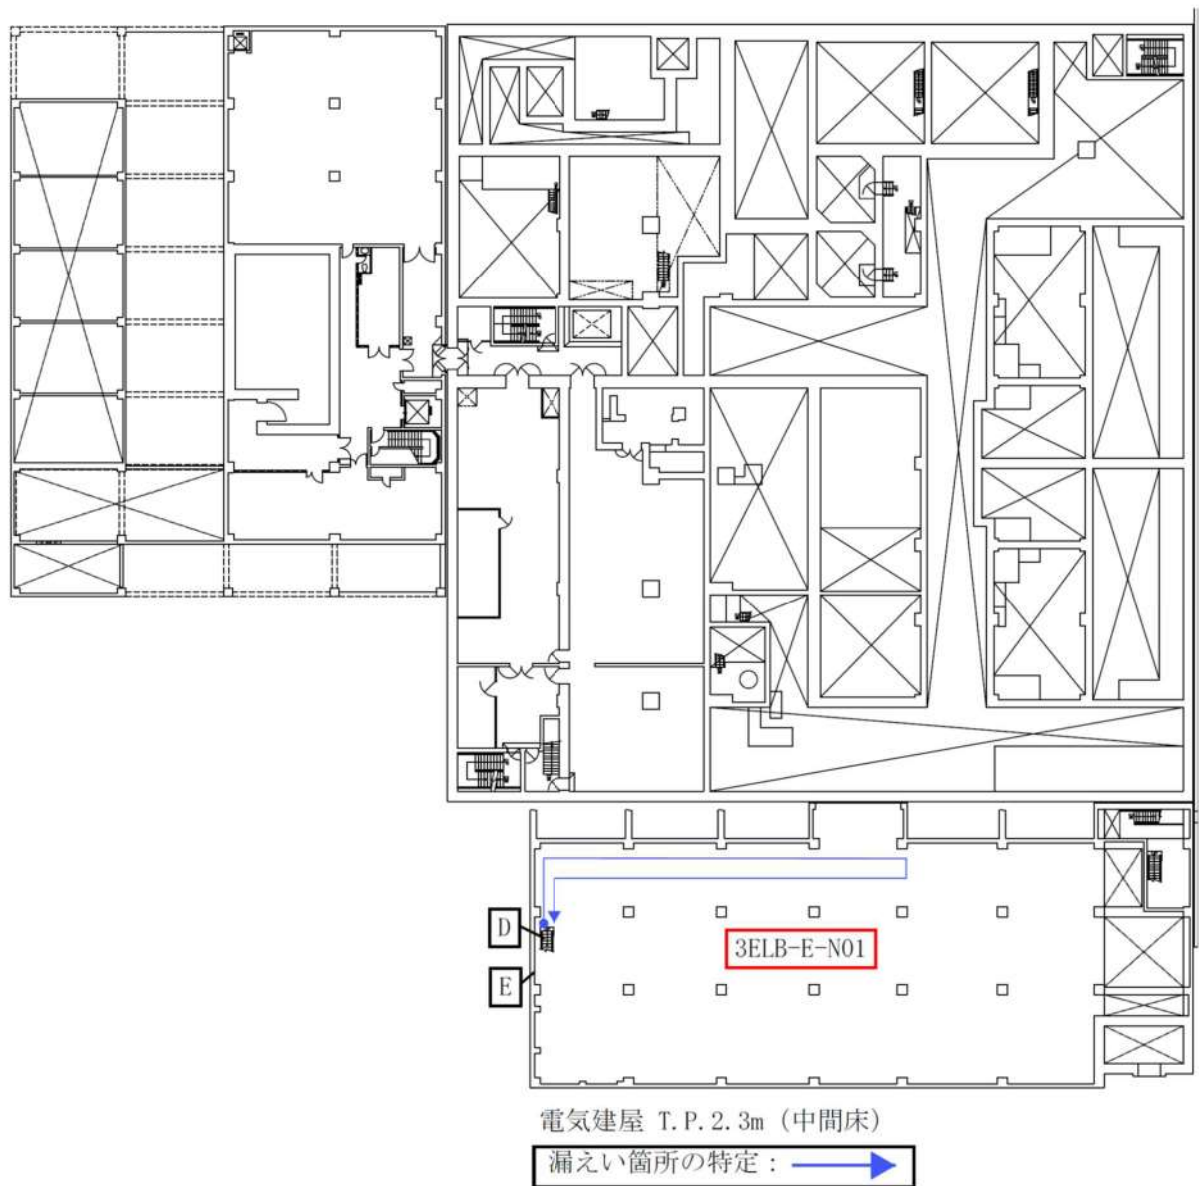


図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (5/8)

出入管理建屋 T. P. 10. 3m

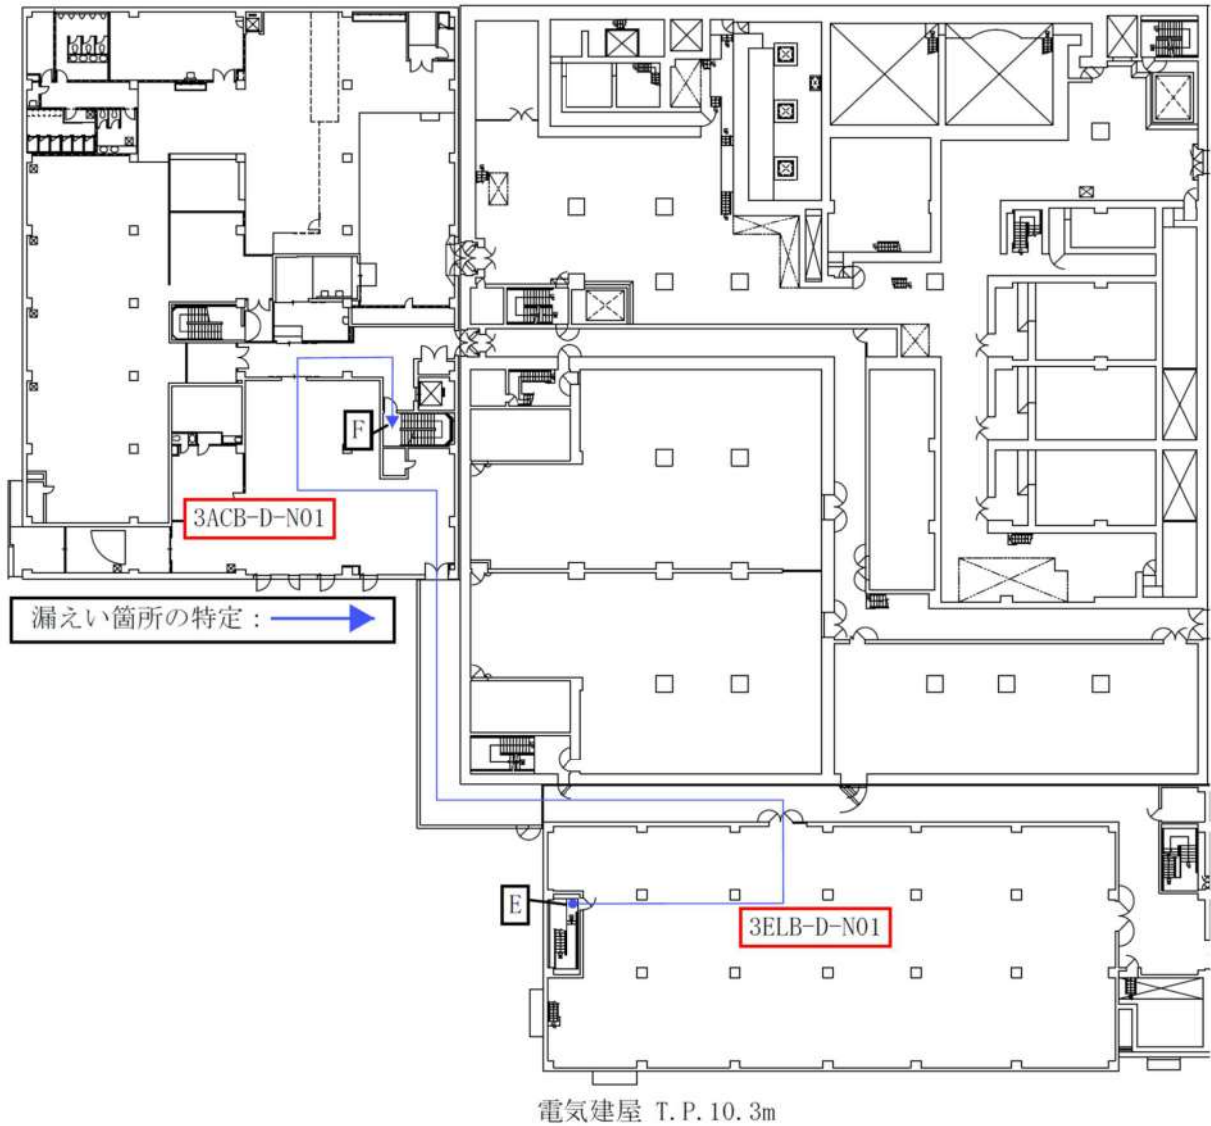


図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (6/8)

出入管理建屋 T.P. 2. 3m (中間床)

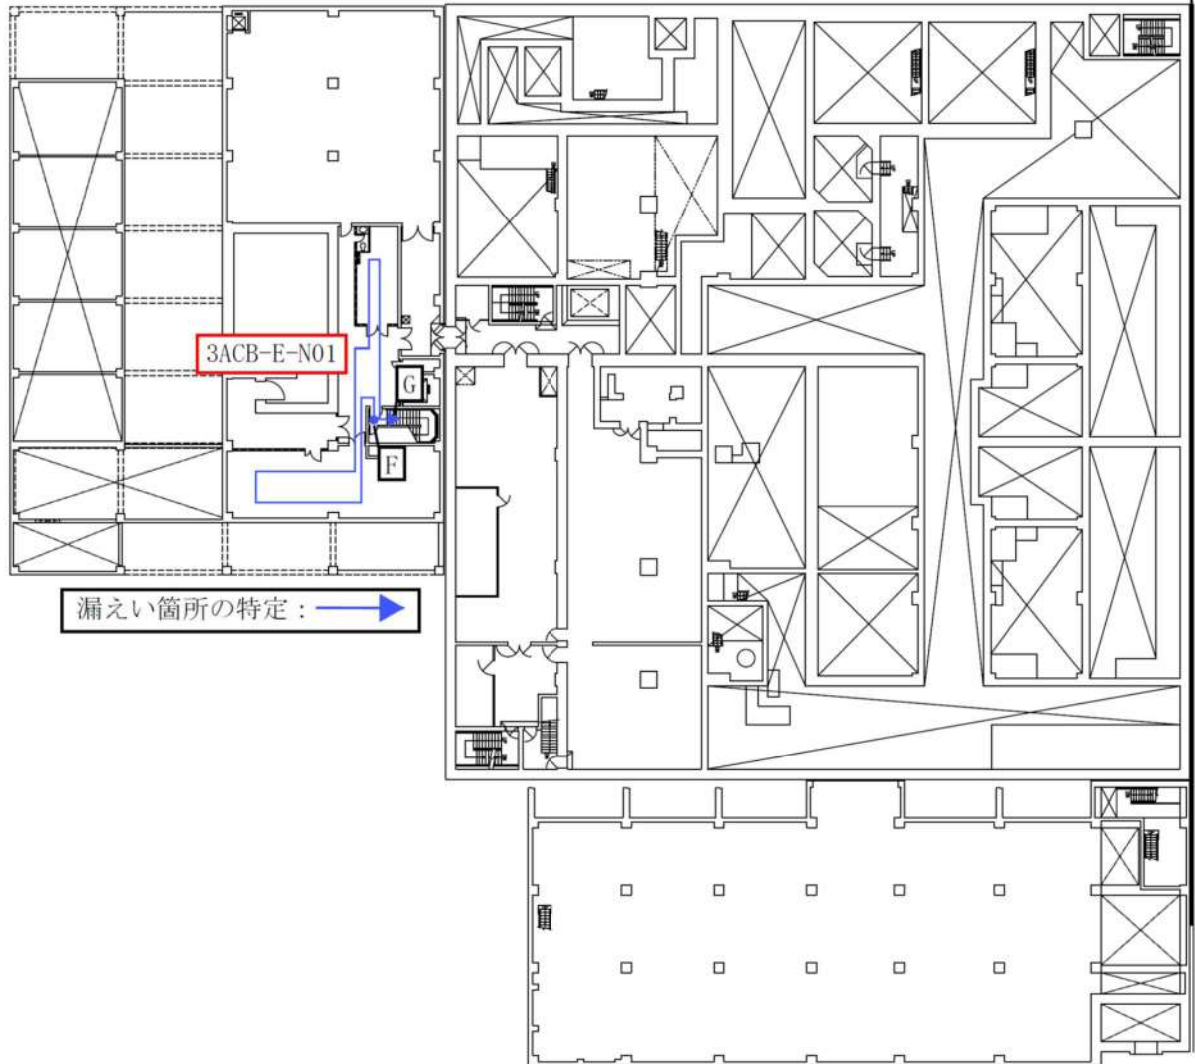


図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (7/8)





図1 水消火系の隔離操作時におけるアクセス通路 (8/8)

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 2. 地震時の系統隔離操作におけるアクセス性の確認

### (1) 隔離操作時のアクセス通路の溢水水位

溢水を想定する系統とその隔離操作時にアクセスが必要となる区画について、表 3 に示す。

表 3 地震時における隔離操作時のアクセス性（隔離機器までのアクセス性）

溢水系統	アクセス区画	溢水評価高さ (m)	アクセス可否
循環水管伸縮継手 原子炉補給水系（脱塩水） 飲料水系 水消火系	3ELB-D-N01	0	可
	3AB-F-N7	0	可
	3AB-H-1	0.05	可
	3AB-D-N1	0	可

(2) 隔離操作時に操作が必要となる機器

漏えい箇所の隔離操作を実施する場合に、操作対象機器までのアクセス通路と操作が必要となる機器について確認を行っている。以下に、地震時の系統隔離操作について示す。隔離操作対象機器を表 4、隔離操作時におけるアクセス通路を図 2 に示す。なお、図 2 に示す通路のアクセスに要する時間の算出については、水深 10cm 条件の歩行速度にて算出する。(詳細は別紙 4 参照)

表 4 地震時の隔離操作対象機器リスト

操作対象機器			
機器番号	機器名称	設置場所	区画
3MC-C1	3C1-6.6kV メタクラ	電気建屋 T. P. 10. 3m	3ELB-D-N01
3MC-D	3D-6.6kV メタクラ	電気建屋 T. P. 10. 3m	3ELB-D-N01
3V-DW-729	3 - 出入管理建屋脱塩水補給弁	原子炉補助建屋 T. P. 10. 3m 通路	3AB-H-1
3V-DR-510	3 - 電気建屋及び出入管理建屋他 飲料水補給弁	原子炉補助建屋 T. P. 24. 8m 通路	3AB-D-N1
3V-FS-554	3 - 電気建屋行き消火水 非管理区域 (A/B) 止め弁	原子炉補助建屋 T. P. 17. 8m 通路	3AB-F-N7






図 2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (1/14)

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

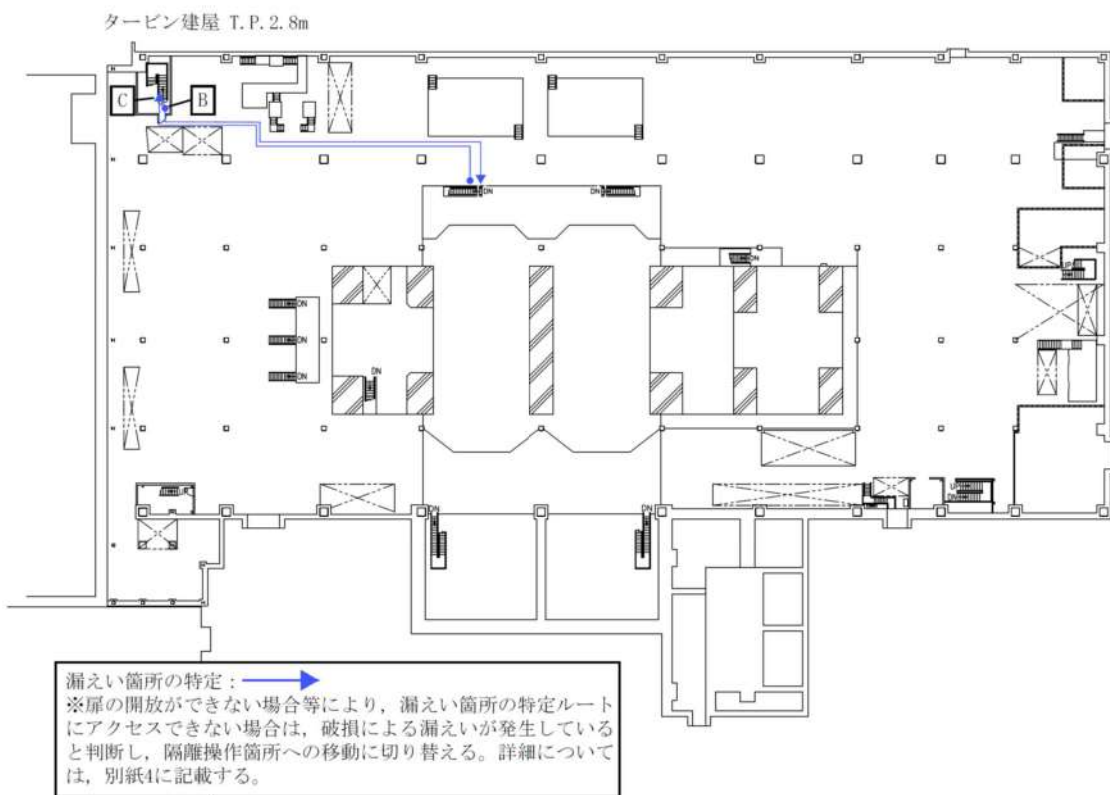
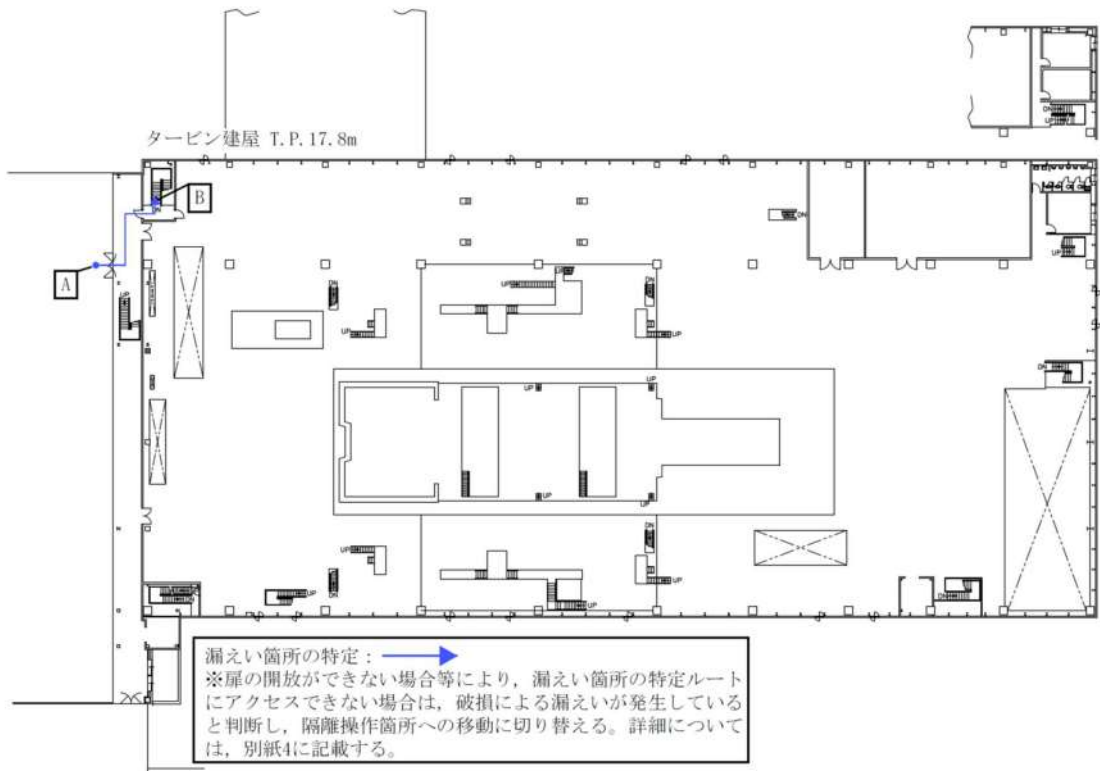


図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (2/14)


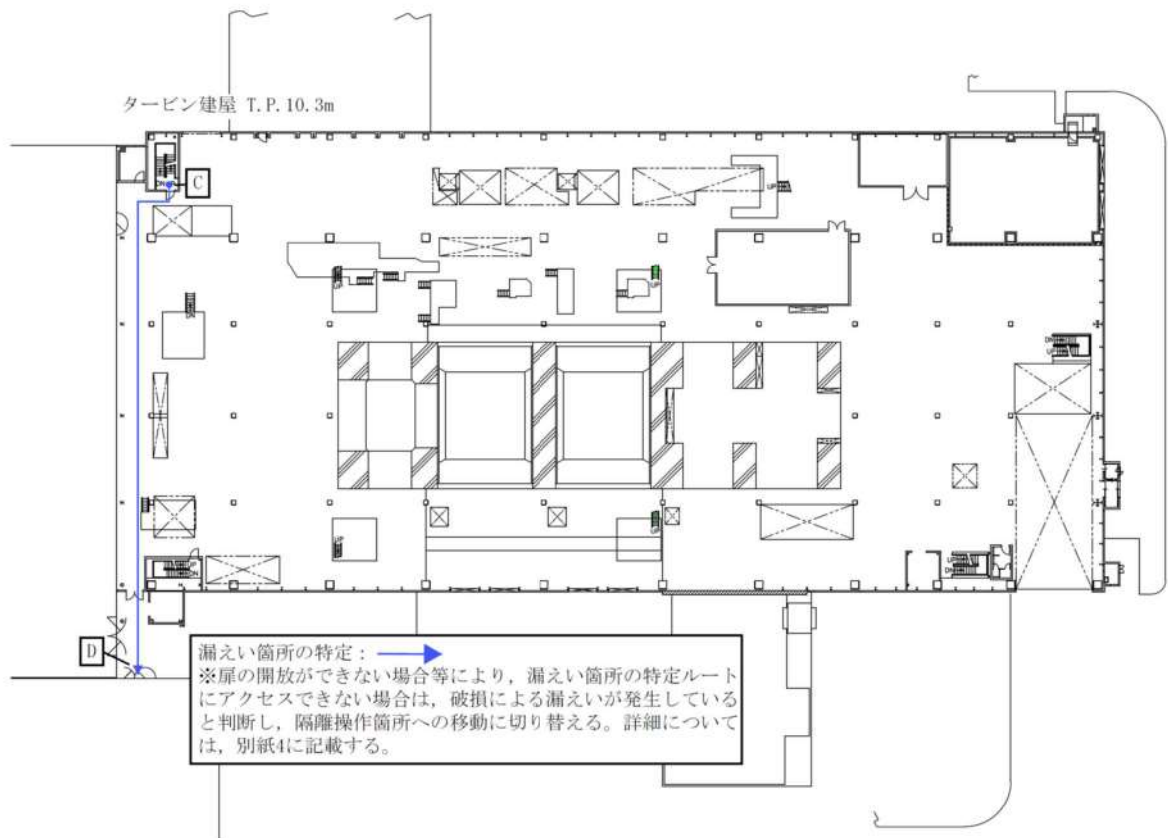



図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (3/14)

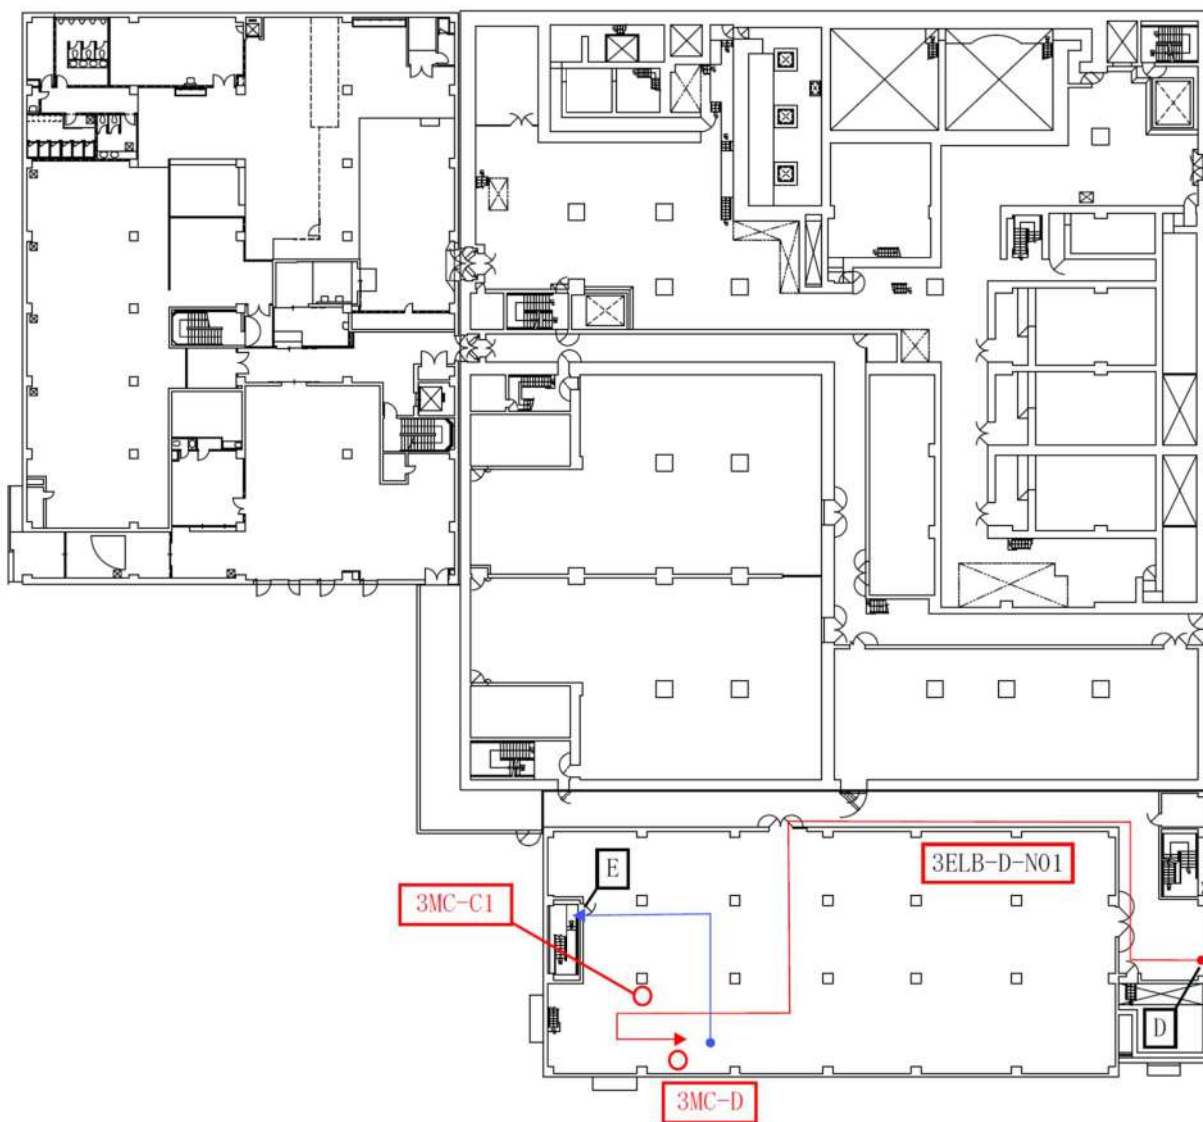

電気建屋 T.P. 10.3m

漏えい箇所の特定：→  
 ※扉の開放ができない場合等により、漏えい箇所の特定ルートにアクセスできない場合は、破損による漏えいが発生していると判断し、隔離操作箇所への移動に切り替える。詳細については、別紙4に記載する。  
 隔離操作箇所への移動：→

図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (4/14)

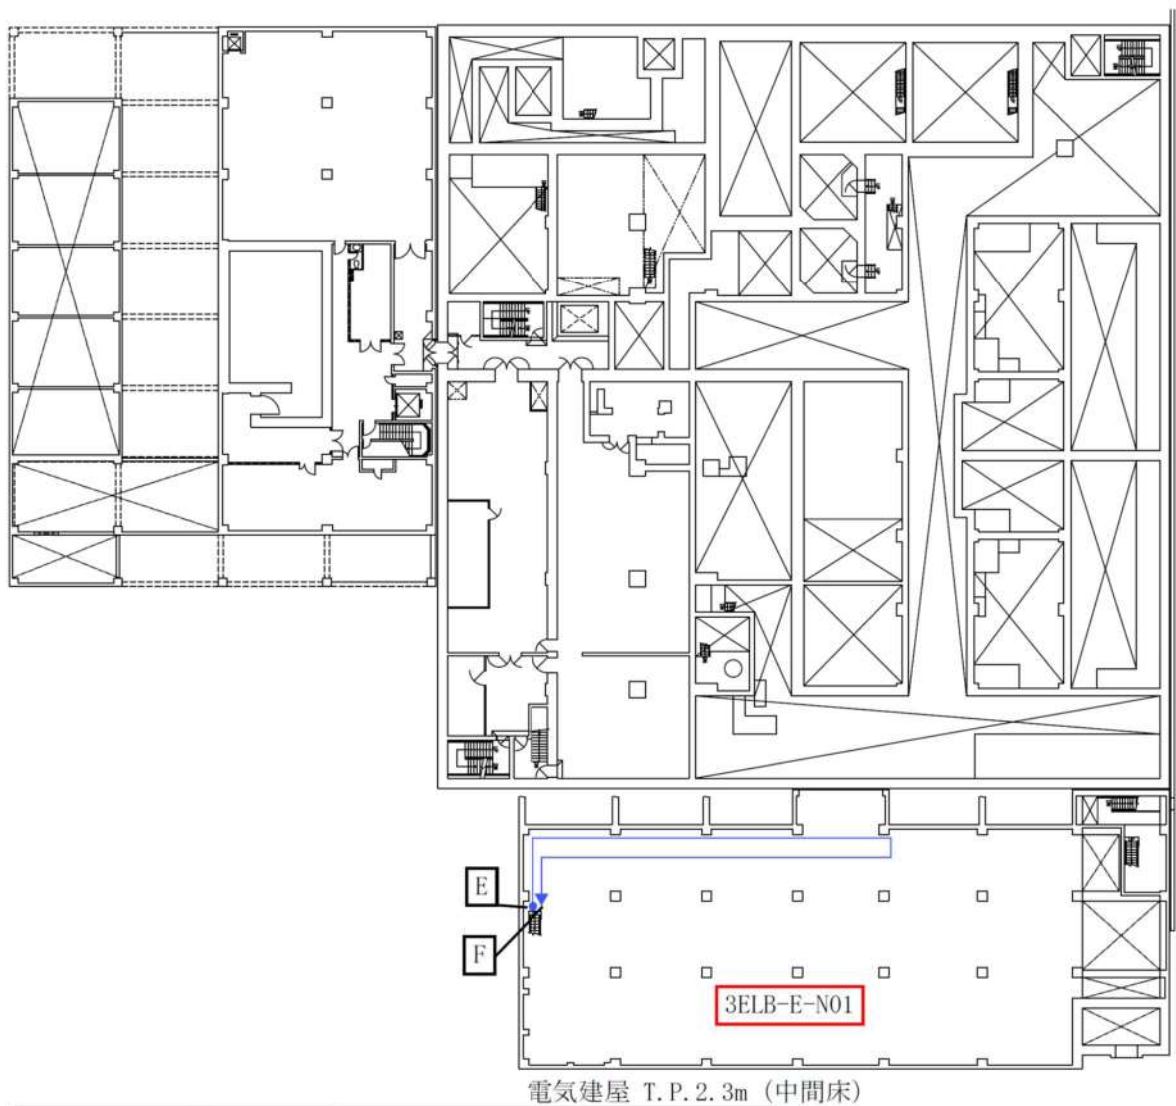


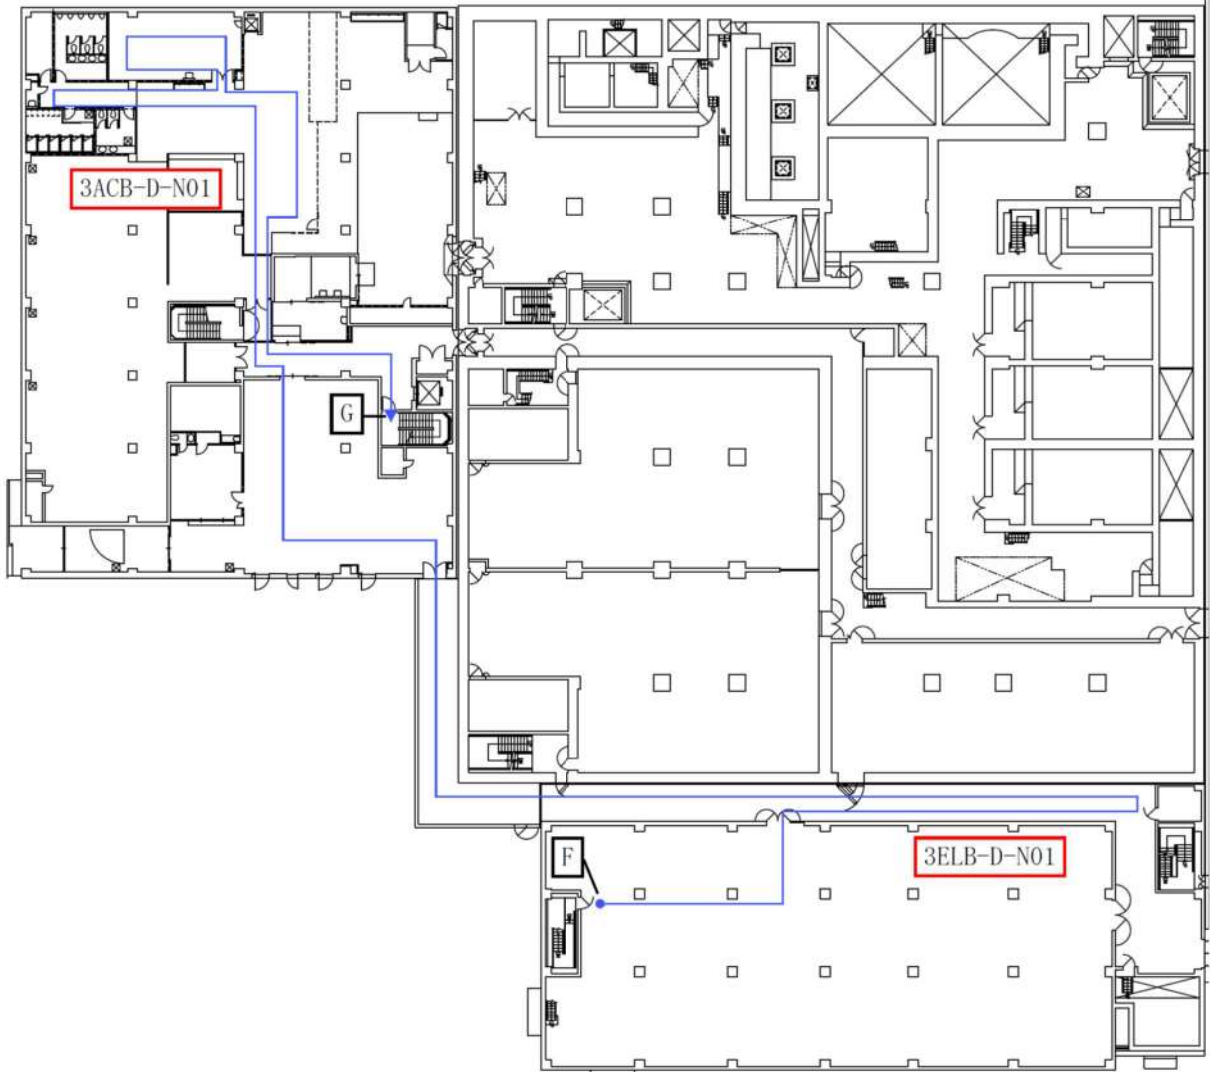
漏えい箇所の特定：    
 ※扉の開放ができない場合等により、漏えい箇所の特定ルートにアクセスできない場合は、破損による漏えいが発生していると判断し、隔離操作箇所への移動に切り替える。詳細については、別紙4に記載する。

図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (5/14)

出入管理建屋 T.P. 10. 3m



電気建屋 T.P. 10. 3m


漏えい箇所の特定：    
※扉の開放ができない場合等により、漏えい箇所の特定ルートにアクセスできない場合は、破損による漏えいが発生していると判断し、隔離操作箇所への移動に切り替える。詳細については、別紙4に記載する。

図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (6/14)

出入管理建屋 T.P. 2. 3m (中間床)

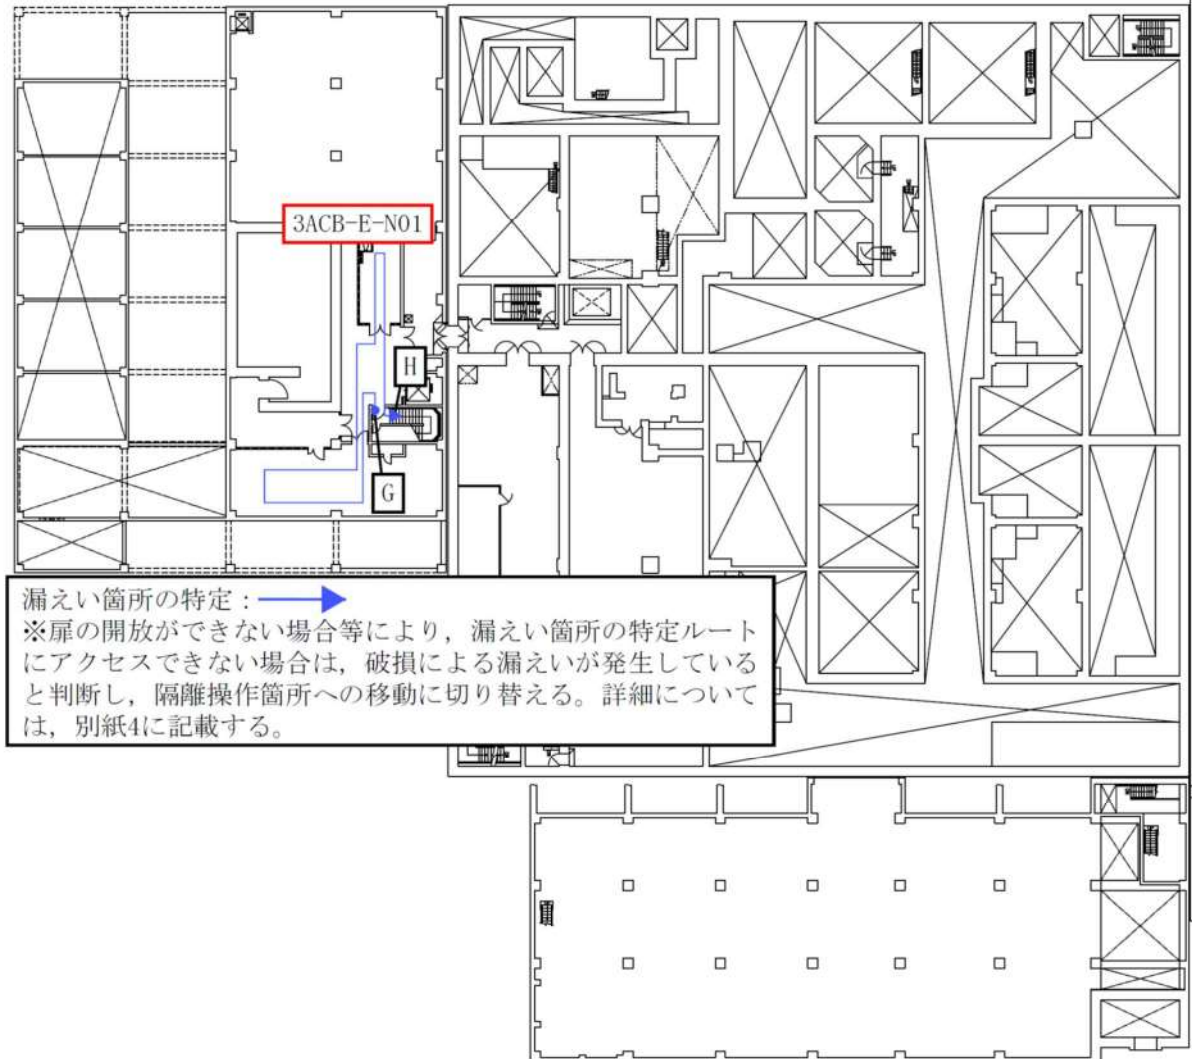


図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (7/14)

出入管理建屋 T.P. 10. 3m (中間床)

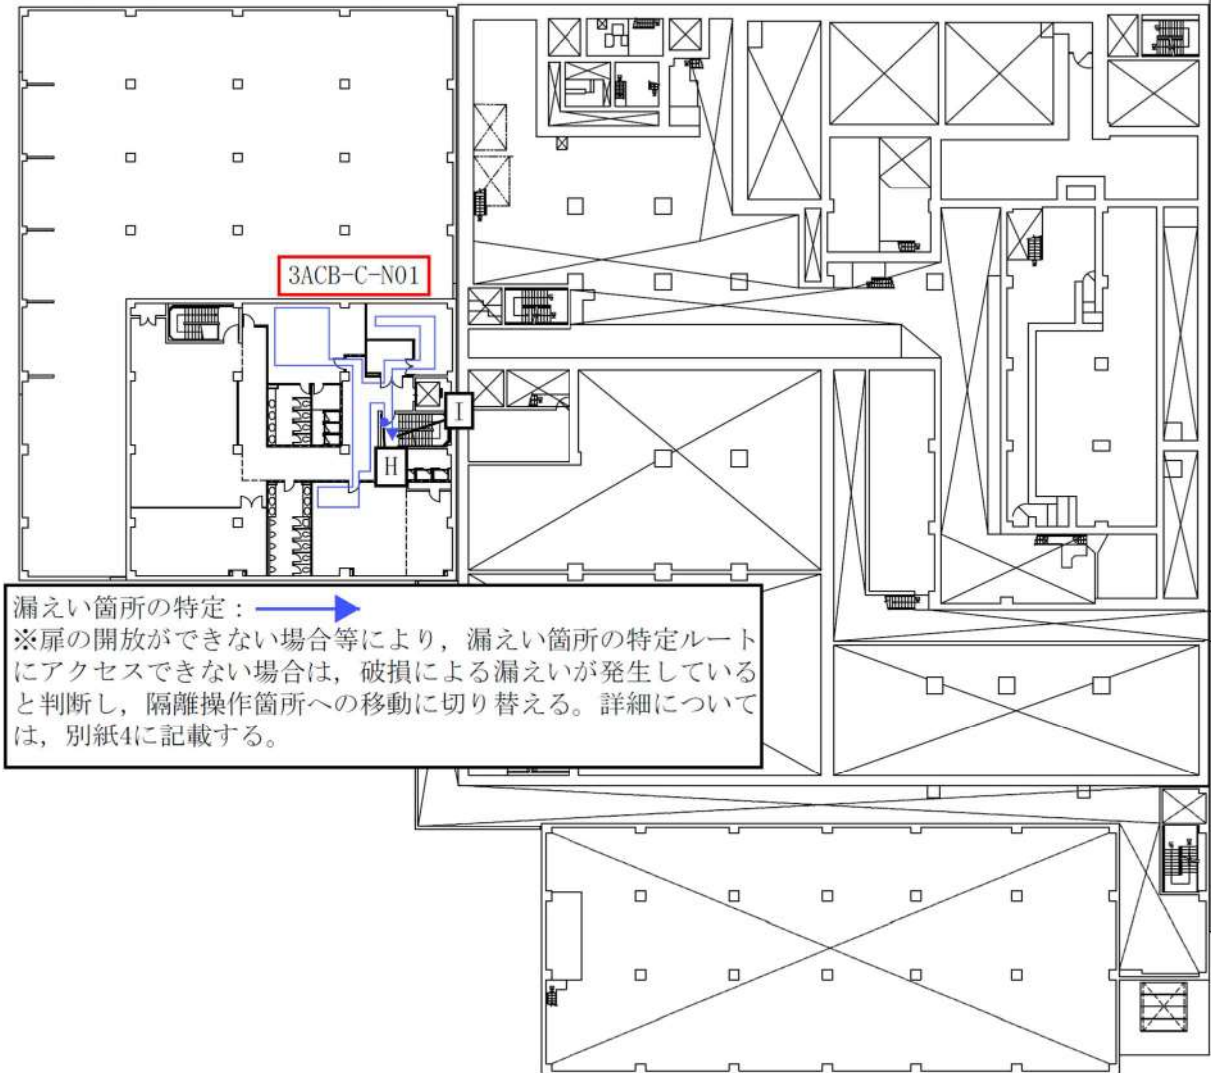



図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (8/14)





図 2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (9/14)

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

出入管理建屋 T.P. 17.8m (中間床)

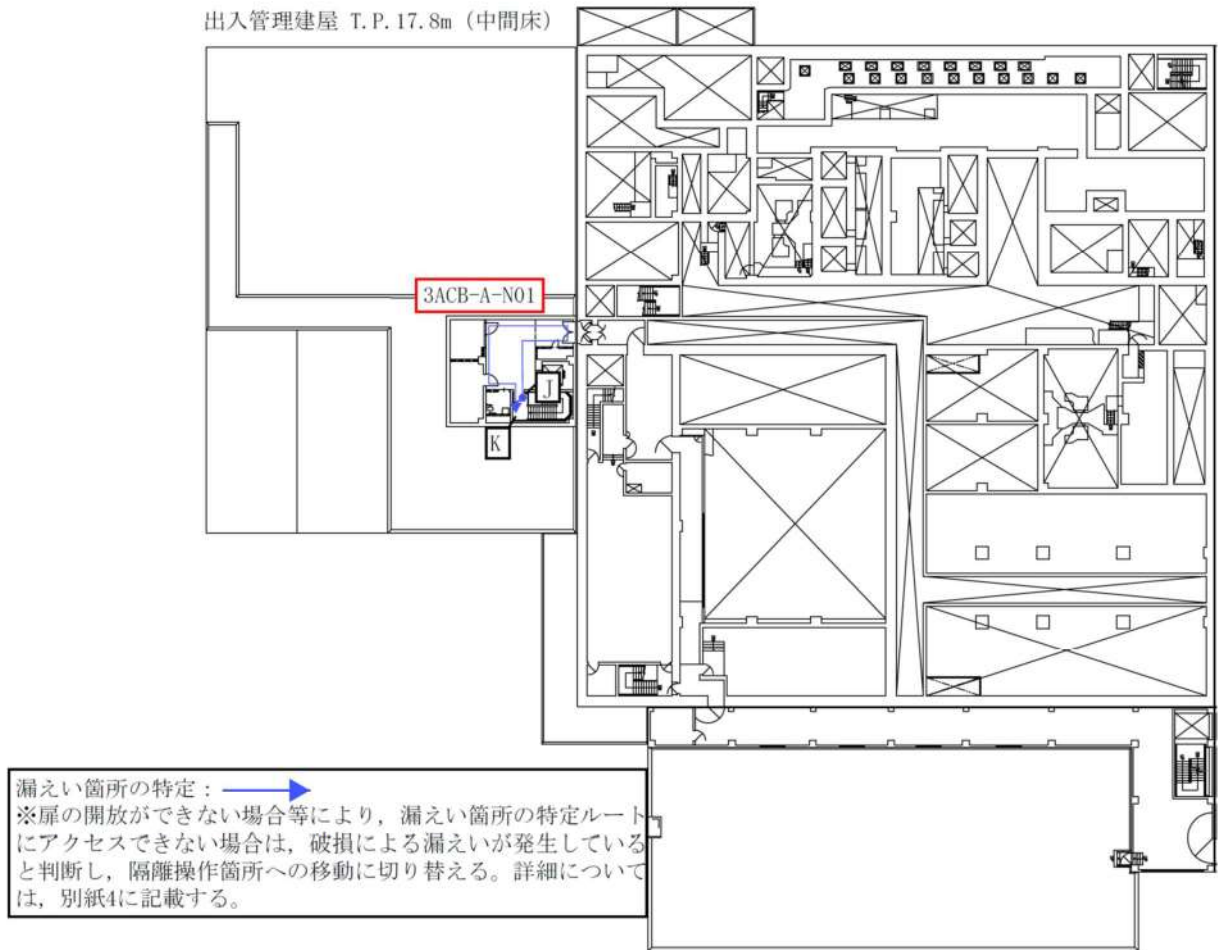



図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (10/14)



図 2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (11/14)

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

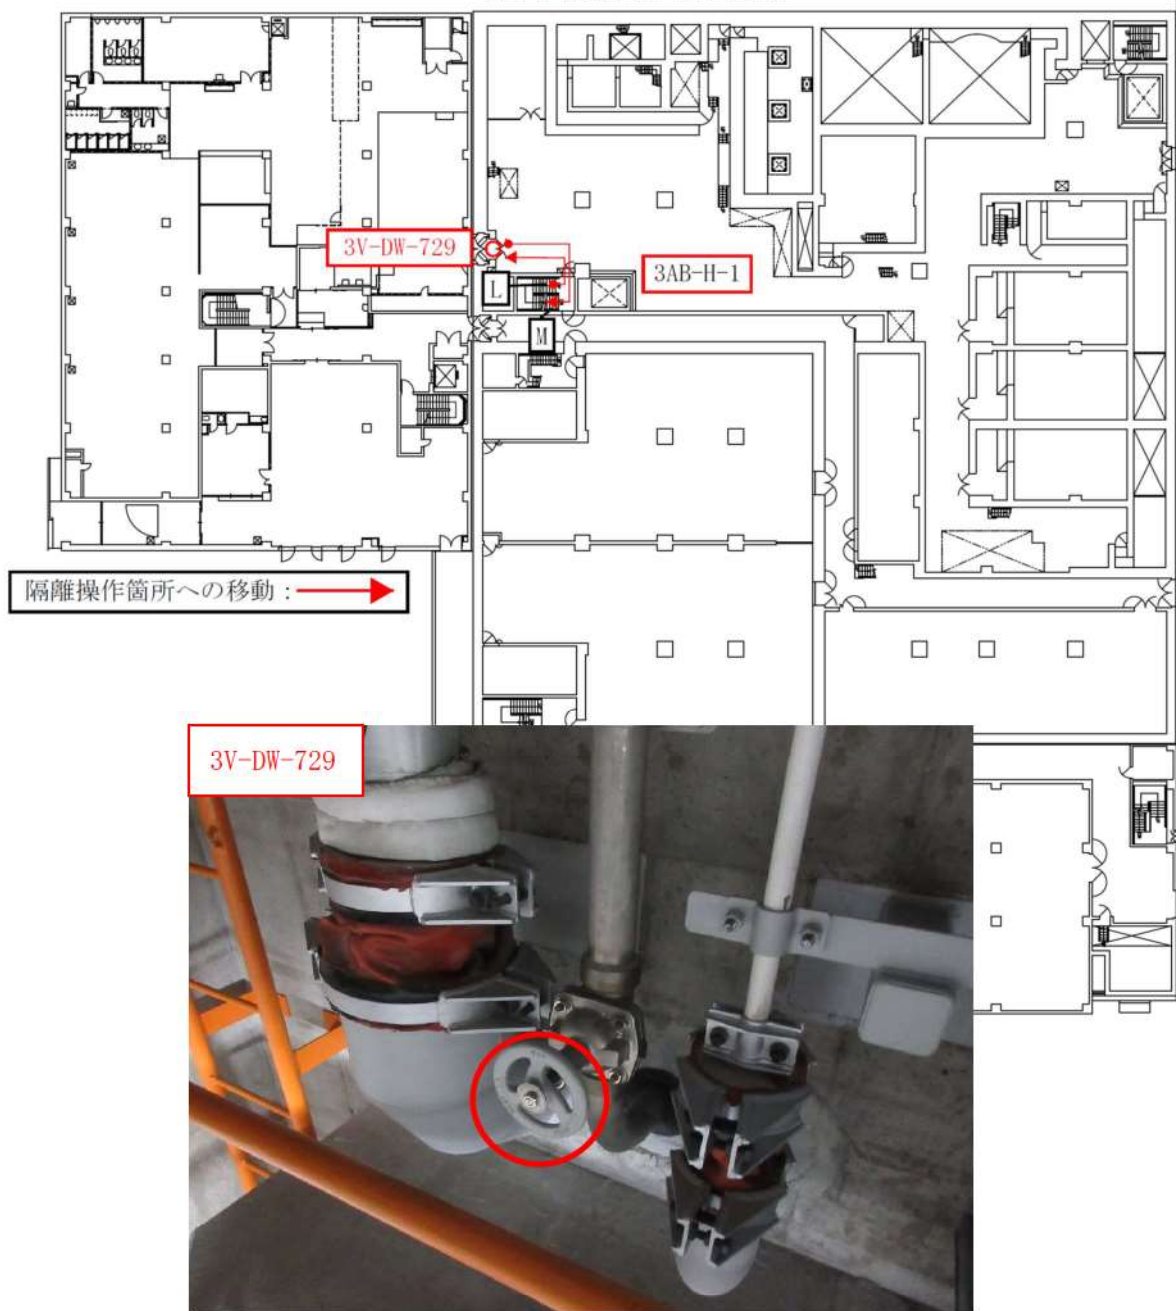


図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (12/14)

原子炉補助建屋 T.P. 24. 8m

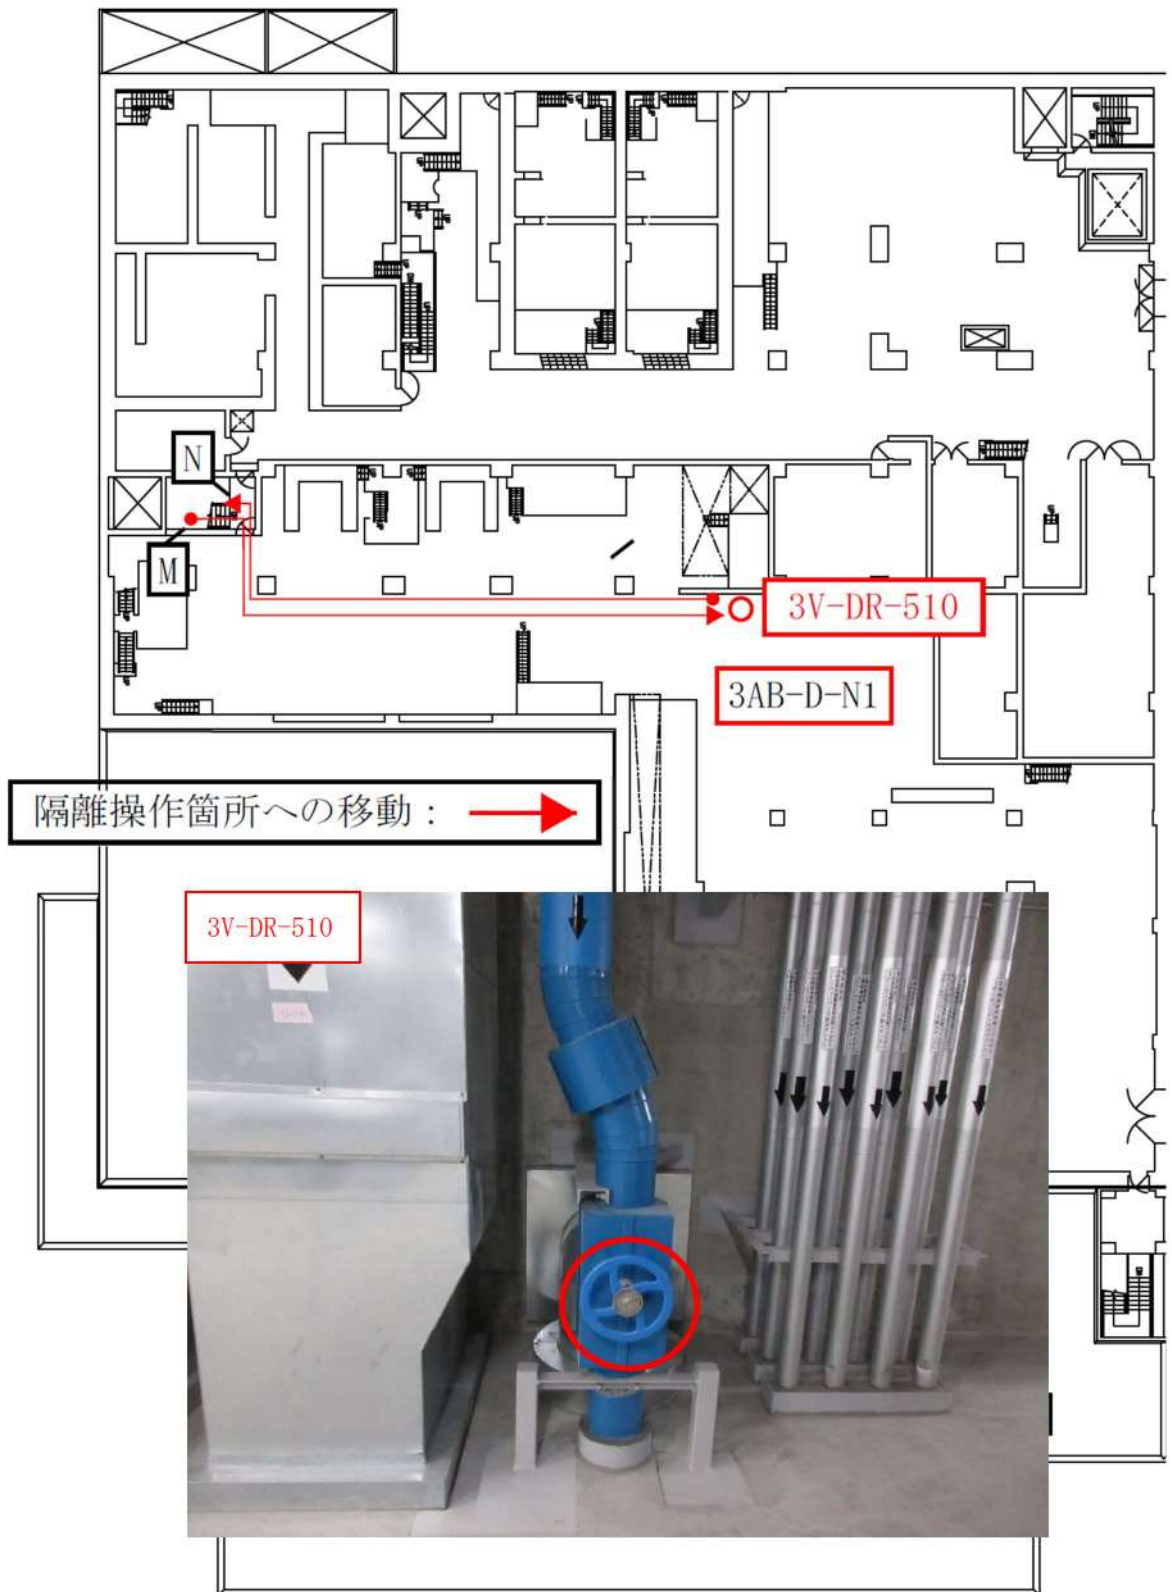


図2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (13/14)





図 2 地震時の隔離操作時におけるアクセス通路 (14/14)

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 現場操作時の線量影響について

地震時に現場操作が必要な場合であり、漏えい時に作業環境が線量の観点から厳しくなる溢水源としては、セメント固化装置が考えられる。この溢水源が内包する放射能濃度は、表1に示すとおり約  $1.27 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3$  であり、実効線量としては約  $1.32 \times 10^{-2} \text{mSv}$  となる。評価結果は、緊急作業時における許容実効線量である  $100 \text{mSv}$  を下回っており、隔離操作等において支障がないことを確認した。実効線量の結果について、表1に示す。

地震時においては、放射性物質を内包する溢水源の中で、漏えい中に環境中の線量率が最も厳しくなる系統は、化学体積制御系であるが、本系統は中央制御室内での手動隔離が可能であり現場での操作が不要であることから対象外としている。想定破損時に管理区域へアクセスするのは、出入管理建屋での原子炉補給水系（脱塩水）の溢水時であり、アクセス先では溢水が発生しないため、測定実績より  $0.001 \text{mSv/h}$  を用いて、移動時間 15 分と操作時間 5 分を考慮して算出している。

表1 実効線量評価結果

溢水源	セメント固化装置
放射能濃度	約 $1.27 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3$
現場操作時間	漏えい箇所の隔離時間：15分 <sup>※1</sup>
隔離操作後の移動時間	原子炉補助建屋からの退避時間：20分
実効線量	約 $1.32 \times 10^{-2} \text{mSv}$

※1 現場での隔離箇所特定及び隔離操作に要する時間に対し、保守的に設定した時間（検証時間は、補足説明資料14参照）

アクセス通路における漂流物対策状況について

代表例として、地震時の原子炉補給水系（脱塩水）の隔離操作におけるアクセス通路上の漂流物対策状況を図 1 に示す。

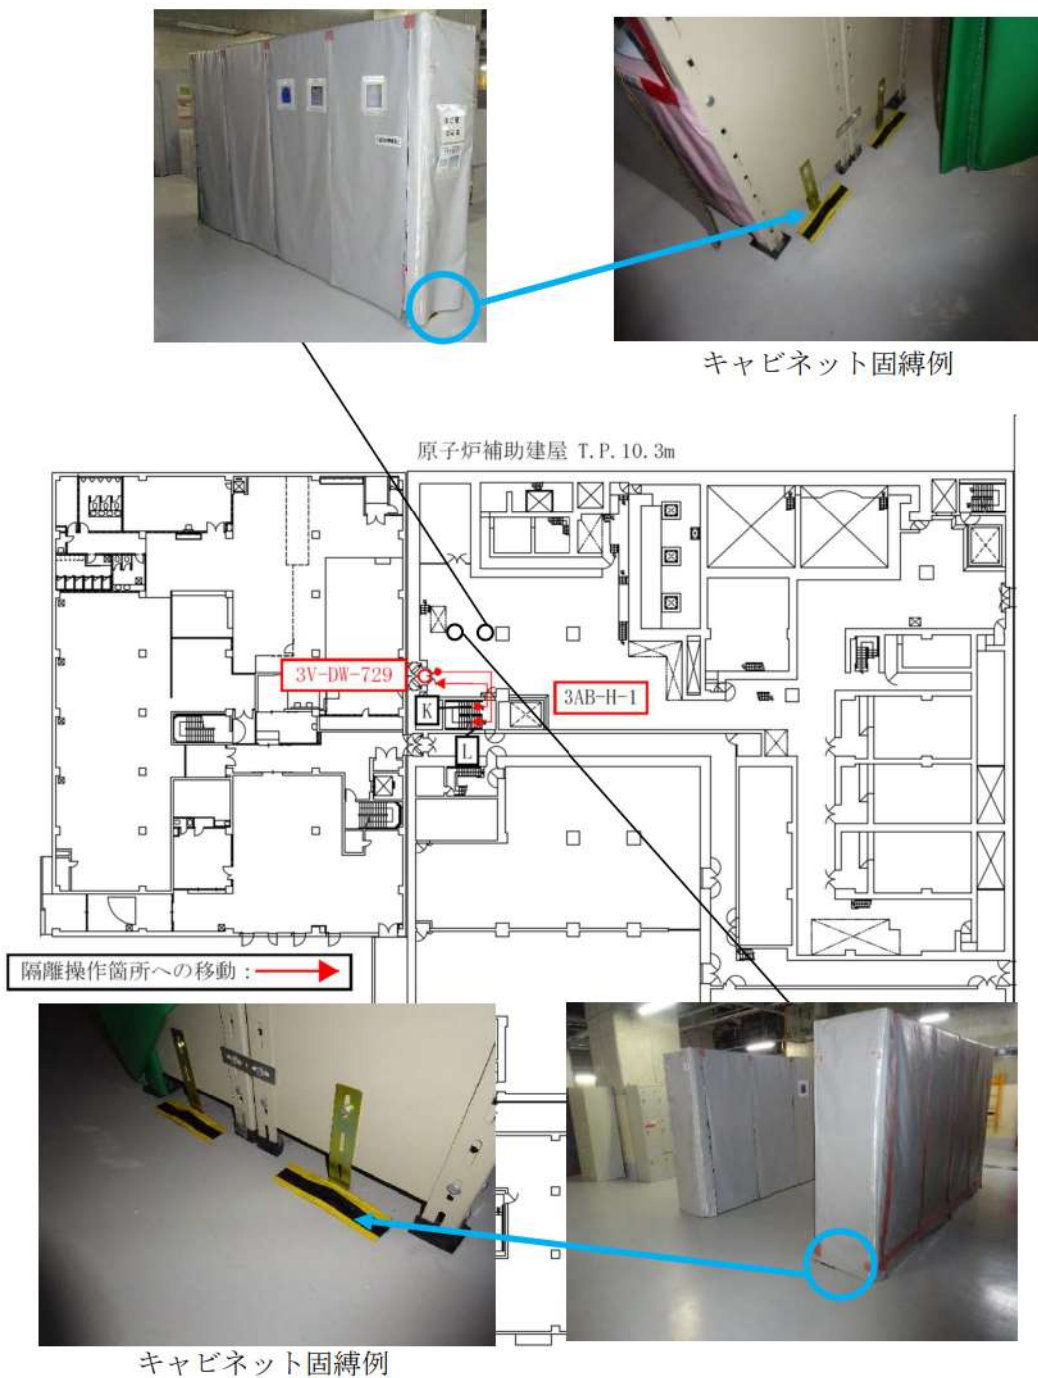


図 1 漂流物対策状況



## 浸水時の歩行速度への影響について

## 1. 浸水時の歩行速度の算出

## (1) 実施内容

- ・水深 100mm における, 50m の歩行にかかる時間を計測。  
(10m を 2.5 往復し, 計測を実施)
- ・測定は被験者 3 名により実施し, 平均速度を算出。
- ・調査時は溢水時の防護服を着用する。

## (2) 実績

被験者 3 名について, 1 回測定を実施した。浸水時の歩行速度測定結果について表 1 に示す。

表 1 浸水時の歩行速度測定結果

水位	被験者 A	被験者 B	被験者 C	平均歩行速度
100mm	37 s	49 s	39 s	4.32km/h

## (3) 歩行速度調査状況

検証時の装備は, 溢水時の防護具を想定し, 黄服, 防水型被服, ゴム手袋, 全面マスク, 胴長靴, ヘルメットの装備を着用して行った。測定時の状況について図 1 に示す。



図 1 歩行速度測定時のスタイル及び測定状況

## 2. 漏えい箇所特定に要する時間について

### (1) 漏えい箇所特定に要する時間の算出

浸水時の歩行速度を基に、下記条件で漏えい箇所特定に要する時間を算出した結果を表2に示す。

#### 【条件】

- ・漏えい箇所が特定できていないものとし、破損が想定される系統設置箇所を確認。
- ・機器配置図より歩行ルートを検討し、距離を算出。
- ・全域に溢水水位 50mm があると仮定。

表2 浸水時の漏えい箇所特定に要する時間算出結果

項目	出入管理建屋・ 電気建屋	タービン建屋	循環水ポンプ建屋
歩行距離 (m)	966.4	145.8	503.2
漏えい箇所特定時間 (min)	16 <sup>※1</sup>	3 <sup>※1</sup>	8

※1 出入管理建屋・電気建屋及びタービン建屋の漏えい箇所特定時間は、破損が想定される系統設置箇所の確認に要する時間を測定

上記の算出結果より、補足説明資料12「想定破損評価における隔離時間の妥当性について」及び補足説明資料14「地震時溢水評価における隔離時間の妥当性について」にて整理している漏えい箇所特定に要する時間（出入管理建屋・電気建屋：20分、タービン建屋：5分、循環水ポンプ建屋：10分）は十分保守的な設定である。

なお、地震時において扉の開放ができない場合等により、漏えい箇所の特定ルートにアクセスできない場合は、破損による漏えいが発生していると判断し、隔離操作箇所への移動に切り替えることとする。この場合の漏えい箇所の特定に要する時間は、上記の時間（出入管理建屋・電気建屋：20分、タービン建屋：5分）を下回ることから、評価では漏えい箇所の特定に要する時間（出入管理建屋・電気建屋：20分、タービン建屋：5分）を考慮する。

## 想定破損評価における隔離時間の妥当性について

## 1. はじめに

溢水の発生後、溢水を検知し隔離するまでの隔離時間を手動隔離及び自動隔離について以下のとおり設定した。

## 2. 高エネルギー配管の隔離までの時間設定

## 2. 1 自動隔離及び中央制御室内での手動隔離

高エネルギー配管は、ターミナルエンド部と一般部の完全全周破断を想定し隔離までの時間を適切に設定する。具体的には破損を想定する系統、箇所に対し、異常の検知方法や運転員が事象を判断する際のパラメータ等を整理し、隔離により漏えいを停止するまでの時間の積み上げを行う。隔離までの時間設定については、異常の検知、事象の判断、漏えい箇所の隔離の3つのステップにおいて一連の隔離シナリオを統一した考え方にに基づき定める。

## (1) 異常の検知について

配管破断による異常を早期に検知する手段として以下の3つの方法があり、それぞれ警報発信までの時間を設定する。

- ① 区画内に設置された温度検出器による温度高警報（温度検知）
- ② 系統に設置されている圧力計，流量計，水位計等の中央表示値の変化や演算処理による警報（システム検知）
- ③ 床ドレン配管を通過して集水される最下層のサンプル水位高警報（サンプル検知）

「温度検知」は、高温配管の破断による蒸気の噴出により区画内の温度上昇を早期に検知する手段であり、中央制御室に警報を表示する。「システム検知」は、配管破断による系統の流量や圧力の変化を検知し、中央制御室に警報を表示する。この二つの方法は、破断口径が大きい場合に有効な手段である。

一方、破断口径が小さい場合には、流量や圧力の変化が緩やかであるため「システム検知」による警報は表示されず、破断箇所から目皿等へ流れた溢水が最下層のサンプルに集まる「サンプル検知」となる。

(2) 事象の判断及び漏えい箇所の特定制について

運転員は訓練により、事象の判断及び漏えい箇所の特定制を短時間での確に実施する。中央制御室において漏えい箇所の特定制が可能な場合には判断及び特定制時間を 10 分とする。漏えい量が小さく現場での漏えい箇所の確認が必要な場合には、移動の時間も合わせて判断及び特定制時間を設定する。運転操作余裕については事象の判断の中に含め、警報発信時から隔離操作開始までの時間として 10 分以上を確保する。

温度検出器警報では異常の検知が行われるが、事象の判断及び漏えい箇所の特定制については、圧力計、流量計、水位計等のパラメータの変化を組み合わせて実施する。

例えば、主蒸気・主給水管室における枝管の破断の場合、隔離しなければならないループを様々なパラメータから特定制した後に原子炉トリップ操作を行い、漏えいを停止させる。

(3) 漏えい箇所の隔離について

没水評価の対象となる高エネルギー配管の系統は自動隔離又は中央制御室からの遠隔手動操作により隔離することができる。隔離時間は、操作にかかる時間（以下「操作時間」という）と停止にかかる時間（以下「停止時間」という）の合計としている。

操作時間は 1 操作 1 分とするが、原子炉トリップ操作についてはトリップ後の状況確認のために、全体として 20 分を確保した。停止時間は弁を閉止する場合、操作時間の 1 操作 1 分に含める。一方、ポンプを停止する場合、充てんポンプについては空転時間を考慮し 1 分とし、主給水ポンプについては出口弁閉止までの 5 分とした。

したがって、隔離時間は弁を閉止する場合は 1 分、ポンプを停止する場合、充てんポンプは 2 分、主給水ポンプは 6 分となる。

図 1 に検知、判断、特定制及び隔離時間の考え方を、表 1-1 から表 1-8 に隔離時間の考え方を、図 2-1 から図 2-7 にそれぞれの系統の破断箇所を示す。

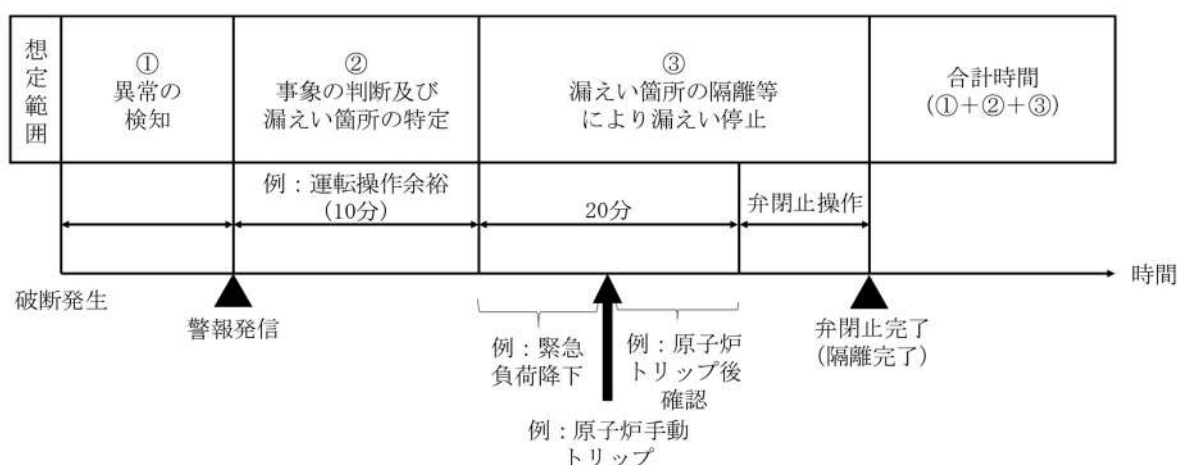


図 1 検知、判断、特定制及び隔離時間の考え方

表 1-1 漏えい停止までの時間の設定（化学体積制御系） その 1

建屋	想定範囲	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計 (①+②+③)
原子炉建屋	①封水注入配管 (貫通部～流量計)	<p>&lt;システム検知&gt; 配管破損により、破損側 A-1 封水注入流量が増加するため、健全側 B、C-1 封水注入流量が低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信 1分 (通常の封水注入流量 1.82m<sup>3</sup>/h に対して、低警報は 1.5m<sup>3</sup>/h であるため、速やかに警報が発信する)</p>	<p>以下のパラメータから封水注入流量計下流からの漏えいと判断 10分 封水注入流量、封水戻り流量、原子炉補助建屋サンプ水位等</p>	<p>中央制御室において、A-1 次冷却材ポンプ封水注入ライン C/V 外側隔離弁を閉止 2分 (A-1 次冷却材ポンプ封水注入ライン C/V 外側隔離弁を閉止 1分…※1、漏えい継続の場合は 1 次冷却材ポンプ封水注入流量制御弁を手動閉止 1分、合わせて 2分)</p>	13分
原子炉 補助建屋	②封水注入配管 (流量計～封水注入 ライン流量調節弁)	<p>&lt;システム検知&gt; 配管破損により、封水注入流量が低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信する 1分 (通常の封水注入流量 1.82m<sup>3</sup>/h に対して、低警報は 1.5m<sup>3</sup>/h であるため、速やかに警報が発信する)</p>	<p>以下のパラメータから封水注入流量計上流からの漏えいと判断 10分 封水注入流量、封水戻り流量、原子炉補助建屋サンプ水位等</p>	<p>中央制御室において、1 次冷却材ポンプ封水注入流量制御弁を手動閉止 1分</p>	12分

表 1-2 漏えい停止までの時間の設定 (化学体積制御系) その 2

建屋	想定範囲	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計 (①+②+③)
原子炉建屋 原子炉補助建屋	③充てん配管 (貫通部～流量計)	<p>&lt;システム検知&gt; 配管破損により、充てん流量が上昇し、充てん流量高警報が発信する。 1分 (通常の充てん流量23.8m<sup>3</sup>/hに対して高警報29m<sup>3</sup>/hであるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する)</p>	<p>以下のパラメータから充てんラインからの漏えいと判断 10分 VCT水位、充てん流量、原子炉補助建屋サンプ水位等</p>	<p>中央制御室において、抽出オリフイス出口 C/V 内側隔離弁、充てん流量制御弁を手動閉止。 2分 (抽出オリフイス出口 C/V 内側隔離弁を手動閉止1分、充てん流量制御弁を手動閉止1分、合わせて2分)</p>	13分
	④充てん配管 (流量計～充てんポンプ)	<p>&lt;システム検知&gt; 配管破損により、充てん流量が低下し、充てん流量低警報が発信する。 1分 (通常の充てん流量23.8m<sup>3</sup>/hに対して低警報8m<sup>3</sup>/hであるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する)</p>		<p>中央制御室において、抽出オリフイス出口 C/V 内側隔離弁、充てん流量制御弁を手動閉止。 5分 (抽出オリフイス出口 C/V 内側隔離弁を手動閉止1分、充てん流量制御弁を手動閉止1分、漏えい継続の場合は充てんポンプを停止2分(空転含む)、体積制御タンク出口第1止め弁を閉止1分、合わせて5分)</p>	16分

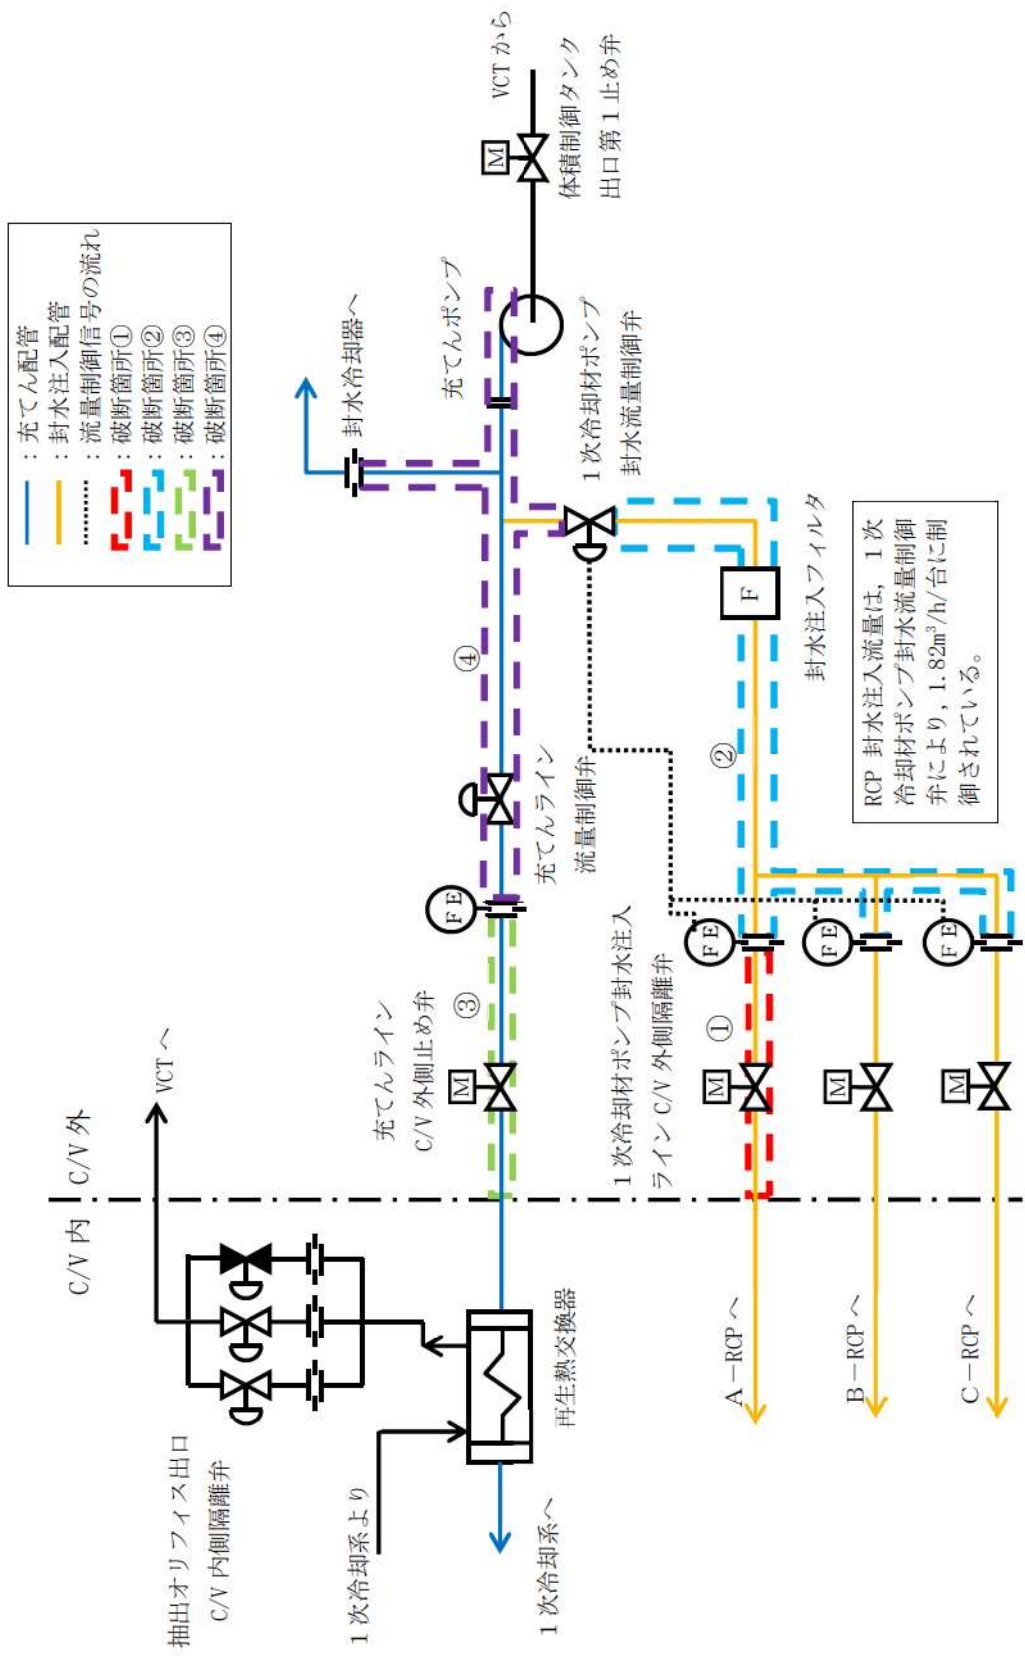


図 2-1 化学体積制御系（封水注入配管，充てん配管）の系統概要

表 1-3 漏えい停止までの時間の設定 (化学体積制御系) その 3

建屋	想定範囲	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計 (①+②+③)
原子炉建屋	①抽出配管 / 非再生冷却器入口 (貫通部～非再生冷却器) ②抽出配管 / 非再生冷却器入口 (非再生冷却器～圧力制御弁)	<システム検知> 配管破損により VCT (0.07809m <sup>3</sup> %) の保有水が減少し VCT 水位が低下する。VCT 通常水位 (60+5%) から原子炉補給開始水位 (36-5%) まで水位が低下し、原子炉補給水制御が自動の場合、原子炉補給水制御が自動以外の場合、体積制御タンク水位低 (自動以外) (L120) 警報が発信 $0.07809\text{m}^3/\% \times (65\% - 31\%) \div 32.1\text{m}^3/\text{h} \times 60\text{分} = 5\text{分}$	以下のパラメータから抽出ラインからの漏えいと判断 10分 加圧器水位、VCT 水位、原子炉補助建屋サンプ水位等	中央制御室において、抽出オフイス出口 C/V 内側隔離弁を手動閉止 1分	16分



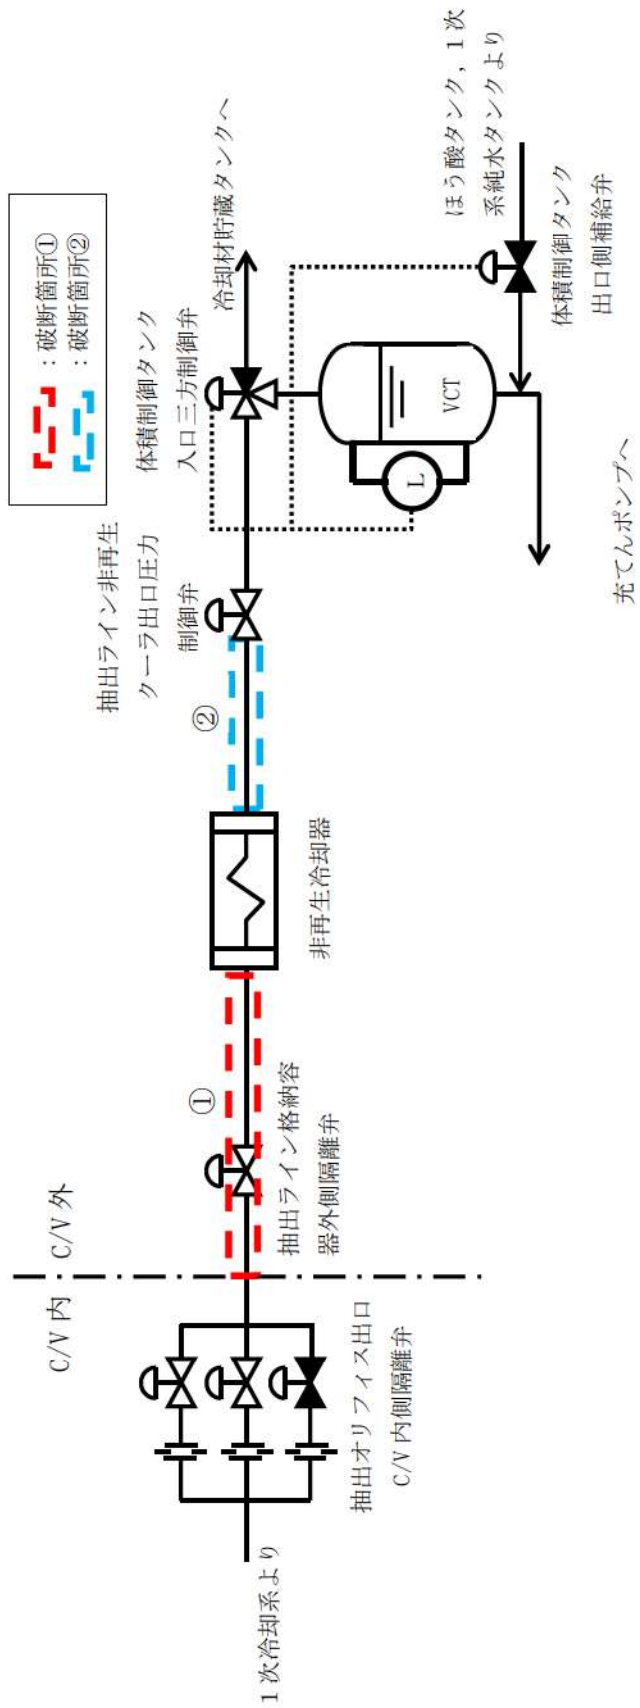


図 2-2 化学体積制御系（抽出配管／非再生冷却器出口，入口）の系統概要

表 1-4 漏えい停止までの時間の設定 (主蒸気系)

建屋	想定範囲	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計 (①+②+③)
原子炉建屋	①主蒸気管	<p>&lt;システム検知&gt; 主蒸気ライン圧力低 ECCS 作動による原子炉トリップ 2秒 また、主蒸気ライン圧力低により主給水隔離弁が自動隔離 9秒 <u>1分</u></p>	<p>以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分 SG 水位偏差, SG 流量偏差, 主蒸気ライン圧力低等</p>	<p>中央制御室において、補助給水隔離弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁を手動閉止 <u>2分</u></p>	<p><u>13分</u></p>
	<p>②主蒸気逃がし弁、主蒸気隔離弁パイパス配管 (主蒸気管分岐～隔離弁)、タービン動補助給水ポンプ駆動用蒸気配管 (主蒸気管分岐～ターミナルエルド)</p>	<p>&lt;システム検知&gt; 主蒸気流量増加に伴う原子炉出力上昇により PR 中性子束高制御棒引抜阻止 (C-2) 警報が発信 <u>1分…a</u></p>	<p>以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分…b 主蒸気流量, SG 圧力, SG 水位偏差, SG 流量偏差等</p>	<p>中央制御室において緊急負荷降下の準備・連絡、緊急負荷降下、プラントトリップ状態確認、主給水制御弁、主給水隔離弁手動閉止、補助給水隔離弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁手動閉止 <u>24分</u> (中央制御室において緊急負荷降下の準備・連絡 3分…c、緊急負荷降下 15分…d、プラントトリップ状態確認 2分…e、主給水制御弁、主給水隔離弁手動閉止 2分…f、補助給水隔離弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁手動閉止 2分…g、合わせて 24分))</p>	<p><u>35分</u> ※1 主給水ラインの隔離完了までの時間 33分 (a～f の合計) ※2 プラントトリップによる補助給水ポンプ起動から補助給水ラインの隔離完了までの時間 6分 (e～g までの合計)</p>
③主蒸気ドレン配管 (一般部)	<p>&lt;システム検知&gt; 主蒸気流量増加に伴う SG 熱出力が上昇するため、出力変化による SG 熱出力 1分間平均値超過警報が発信 <u>5分…h</u></p>			<p><u>39分</u> ※2 プラントトリップによる補助給水ポンプ起動から補助給水ラインの隔離完了までの時間 6分 (e～g までの合計) ※3 主給水ラインの隔離完了までの時間 37分 (h+b+f の合計)</p>	

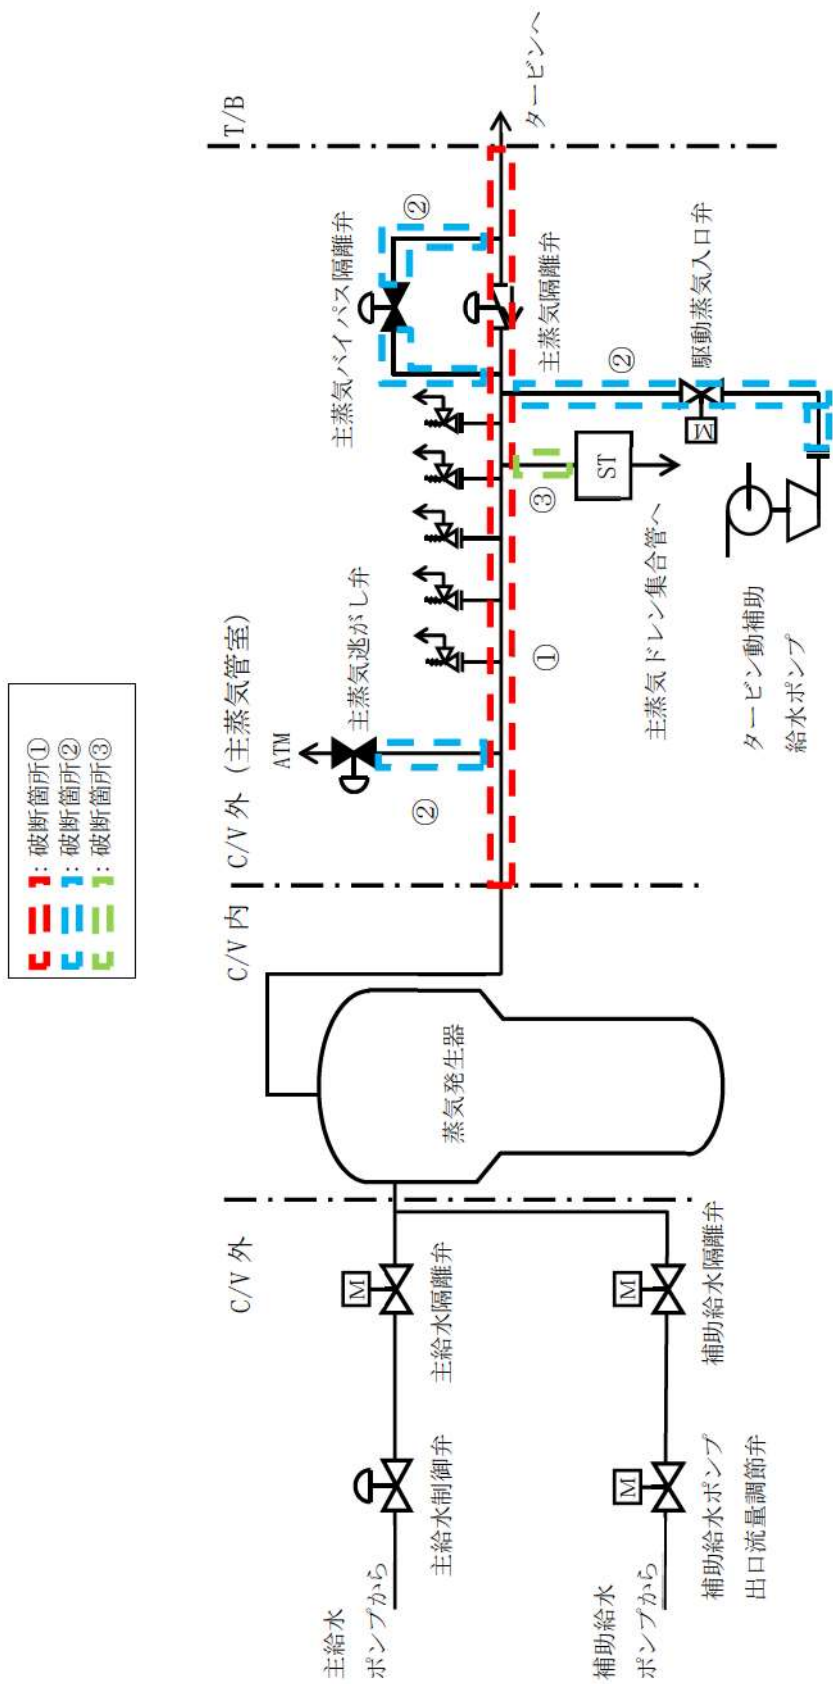


図 2-3 主蒸気系の系統概要

表 1-5 漏えい停止までの時間の設定 (主給水系)

建屋	想定範囲	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計 (①+②+③)
原子炉建屋	①主給水管 (貫通部 ～主給水隔離弁)	<システム検知> 主蒸気ライオン圧力低 ECCS 作動による 原子炉トリップ 7秒 また、主蒸気ライオン圧力低により、主 給水隔離弁自動隔離 14秒 <u>1分</u>	以下のパラメータから隔離する蒸気発 生器を特定 <u>10分</u> SG 水位偏差, SG 流量偏差, 主蒸気ラ イオン圧力低等	中央制御室において、補助給水隔離 弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁を 手動閉止 <u>2分</u>	<u>13分</u>
	②主給水管 (主給水隔離弁 ～逆止弁)	<システム検知> 主蒸気ライオン圧力低 ECCS 作動による 原子炉トリップ 7秒 <u>1分</u>	主給水ライオン漏えいと特定 <u>10分</u> ※隔離弁自動閉止のため、事象判断時 間は考慮しない	主蒸気ライオン圧力低により主給水制御 弁、主給水隔離弁自動隔離 <u>0分</u> ※ (主蒸気ライオン圧力低により主給水制 御弁、主給水隔離弁自動隔離 7秒) ※検知時間の 1分に包絡されるため考 慮しない	<u>1分</u>
	③主給水管 (逆止弁～主給水制 御弁、主給水バイパ ス制御弁)	<システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ 39秒 <u>1分</u>	以下のパラメータから隔離する蒸気発 生器を特定 <u>10分</u> SG 水位偏差, SG 流量偏差, SG 水位低 による原子炉トリップ等	中央制御室において、主給水制御弁、 主給水隔離弁を手動閉止 <u>2分</u>	<u>13分</u>
	④主給水管 (主給水制御弁、主 給水バイパス制御弁 ～T/B貫通部)	<システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ 39秒 <u>1分</u>	以下のパラメータから隔離する蒸気発 生器を特定 <u>10分</u> SG 水位偏差, SG 流量偏差, SG 水位低 による原子炉トリップ等	中央制御室において、主給水ポンプ 2 台を遠隔手動停止、ポンプ出口弁閉動 作時間 <u>7分</u> (中央制御室において、主給水ポンプ 2台を選隔手動停止 2分 (1分×2 台)、ポンプ出口弁閉動作時間 5分、 合わせて 7分)	<u>18分</u>

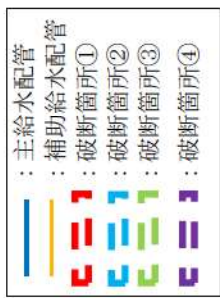


図 2-4 主給水系の系統概要

表 1-6 漏えい停止までの時間の設定 (蒸気発生器ブローダウン系)

建屋	想定範囲	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計 (①+②+③)
原子炉建屋	①蒸気発生器ブローダウン配管 (貫通部～隔離弁)	<システム検知> SG 水位低による原子炉トリップ 114 秒 2分...a	以下のパラメータから隔離する蒸気発生器を特定 10分...b SG 水位偏差, SG 流量偏差等	中央制御室において、主給水制御弁、主給水隔離弁を自動閉止、補助給水ポンプ出口流量調節弁を自動閉止 4分 (主給水制御弁、主給水隔離弁を手動閉止 2分...c, 補助給水隔離弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁を手動閉止 2分...d, 合わせて4分)	16分 ※1 主給水ライン隔離完了までの時間 14分 (a～c までの合計) ※2 プラントトリップによる補助給水ポンプ起動から補助給水ライン隔離完了までの時間 14分 (b～d までの合計)

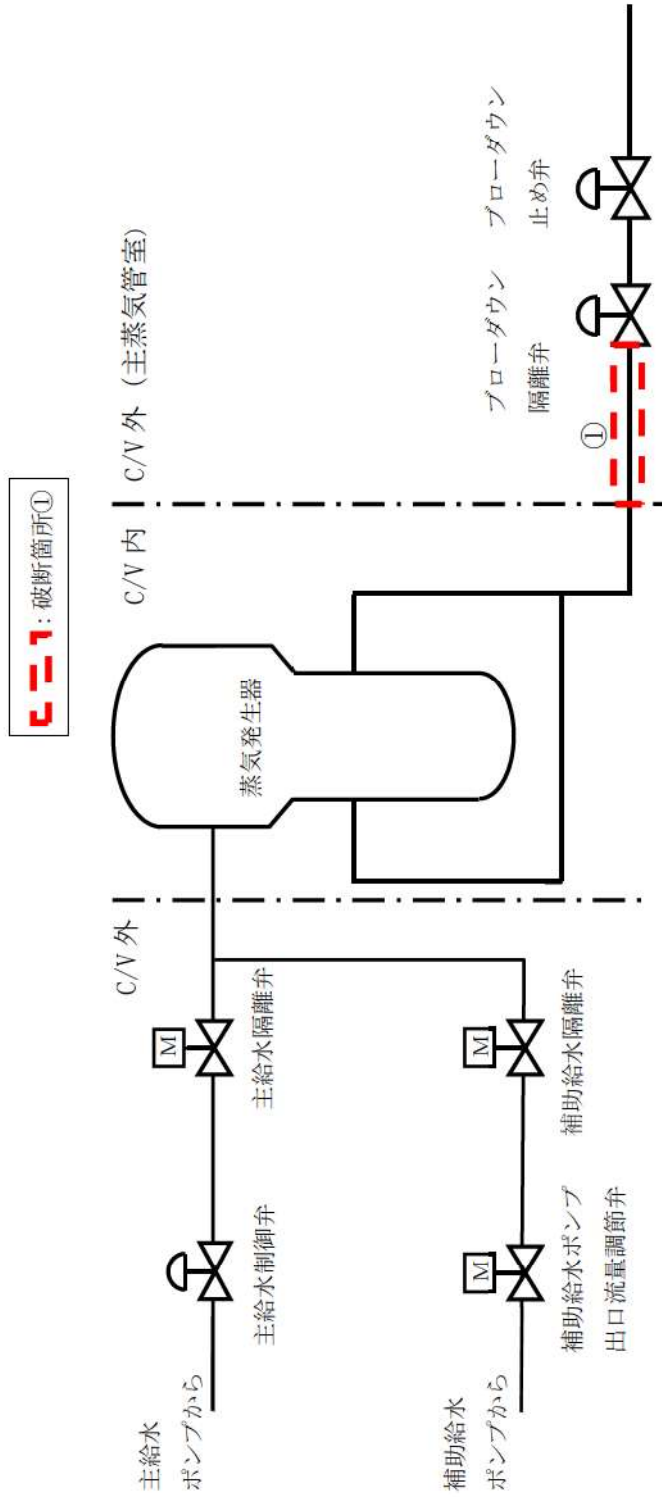


図 2-5 蒸気発生器ブローダウン系の系統概要

表 1-7 漏えい停止までの時間の設定 (補助給水系)

建屋	想定範囲	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計 (①+②+③)
原子炉建屋	①補助給水配管 (主給水管分岐 ～逆止弁)	<p>&lt;システム検知&gt; 主給水流量の増加により SG 給水&gt;蒸気流量偏差大警報が発信 1分…a</p> <p>補足: 主給水制御範囲内の漏えいと なり SG 水位低による原子炉トリップ、主 給水ポンプの過回転トリップには期待 しない</p>	<p>以下のパラメータから隔離する蒸気発 生器を特定 10分…b SG 水位偏差, SG 流量偏差等</p>	<p>中央制御室において緊急負荷降下の準備・連絡、緊急負荷降下、プラントトリップ状態確認、主給水制御弁、主給水隔離弁手動閉止、補助給水隔離弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁手動閉止 24分 (緊急負荷降下の準備・連絡 3分…c, 緊急負荷降下 15分…d, プラントトリップ状態確認 2分…e, 主給水制御弁、主給水隔離弁手動閉止 2分…f, 補助給水隔離弁、補助給水ポンプ出口流量調節弁手動閉止 2分…g, 合わせて 24分)</p>	<p>35分 ※1 主給水ライン 隔離完了までの時間 33分 (a~f の合計) ※2 プラントトリ ップによる補助給水 ポンプ起動から補助 給水ラインの隔離完 了までの時間 6分 (e~g の合計)</p>

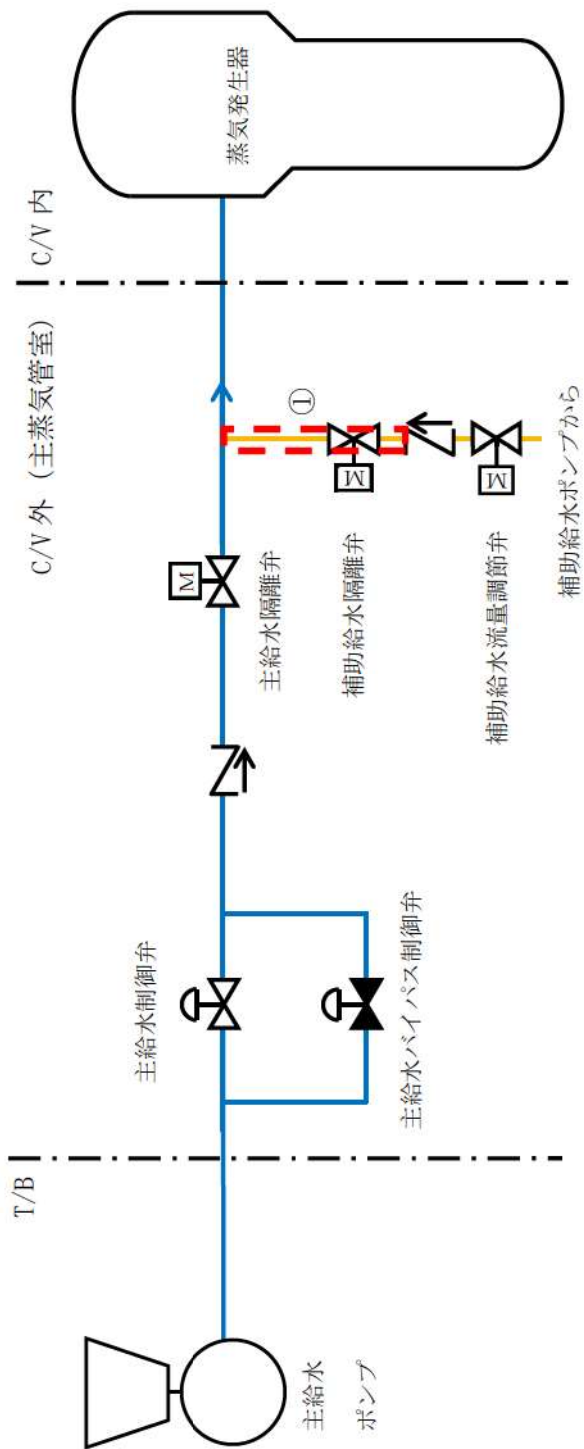


図 2-6 補助給水系の系統概要



表 1-8 漏えい停止までの時間の設定 (補助蒸気系)

建屋	想定範囲	①異常の検知	②事象の判断及び漏えい箇所の特定	③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止	合計 (①+②+③)
原子炉建屋 原子炉 補助建屋	補助蒸気供給配管	<p>①異常の検知</p> <p>&lt;システム検知&gt; 温度検出器 (60℃) の検知により補助蒸気遮断弁が自動閉止 5分 (温度検出器検知時間は区画に依存する。補助蒸気遮断弁の閉止時間は約 25 秒、検知遅れ 10 秒を想定。)</p>	<p>②事象の判断及び漏えい箇所の特定</p> <p>温度異常高の警報により、漏えい箇所を特定、判断 10分※ ※隔離弁自動閉止のため、事象判断時間は考慮しない</p>	<p>③漏えい箇所の隔離等により漏えい停止</p> <p>自動隔離のため操作時間なし 0分</p>	5分

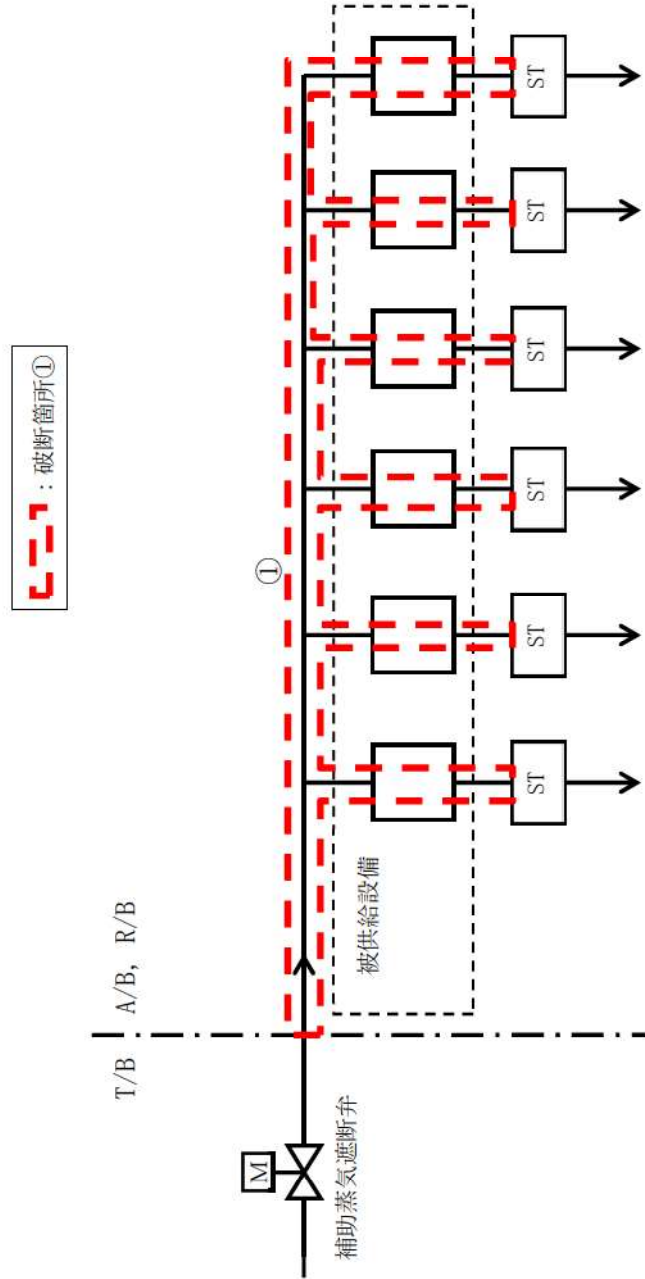


図 2-7 補助蒸気系の系統概要

### 3. 低エネルギー配管の隔離までの時間設定

#### 3. 1 手動隔離

低エネルギー配管の手動隔離に期待する隔離時間については、溢水ガイドを参考に、80分として評価を行っているが、漏えい検知、漏えい箇所特定及び弁操作等により、下記(1)～(5)を組み合わせることで算定し、実際の隔離時間について確認を行った。なお、(3)～(5)については現場での確認を行った。

##### (1) 漏えい発生から漏えい検知までの時間

配管破断による異常を早期に検知する手段として以下の4つの方法があり、それぞれ警報発信までの時間を設定する。

- ① 区画内に設置された温度センサによる温度高警報（温度検知）
- ② 系統に設置されている圧力計、流量計、水位計等の中央表示値の変化や演算処理による警報（システム検知）
- ③ 床ドレン配管を通して集水される最下層のサンプル水位高警報（サンプル検知）
- ④ 漏えい検知器による警報（漏えい検知）

##### (2) 事象の判断時間について

運転員は訓練により、事象の判断を短時間で的確に実施する。中央制御室において漏えい箇所の特定に必要な判断時間を10分とする。

##### (3) 現場への移動時間

中央制御室から現場への移動時間について確認を行った。また、管理区域の場合は着替えの時間を考慮した。

##### (4) 漏えい箇所の特定に要する時間

漏えい箇所特定に要する時間は、系統設置箇所の確認に要する時間とした。

##### (5) 隔離操作時間

中央制御室での隔離操作に要する時間、現場での隔離箇所特定に要する時間及び現場での隔離操作に要する時間を確認した。なお、隔離対象となる弁等について、実操作ができない場合は、同口径、同型式の類似弁にて確認を行った。

### 3. 2 漏えい箇所の隔離に必要な時間例（手動隔離）

隔離時間は、上記の漏えい検知の有無、漏えい箇所特定及び弁操作等により確認し、ガイドの記載である80分として評価を行っている。

以下に、出入管理建屋及び電気建屋内の水消火系及び循環水ポンプ建屋内の循環水系の隔離時間の評価例を示す。

#### 3. 2. 1 水消火系の例

##### (1) 漏えい発生から漏えい検知までの時間

漏えい発生により水消火系の圧力が低下し、消火ポンプ起動警報が中央制御室に発信することにより異常を検知する。漏えいの発生から漏えい検知までの時間は1分とする。

##### (2) 事象の判断時間

事象の判断において火災警報が同時に発信していない場合は、中央制御室にて関連パラメータである原子炉補助建屋サンプタンク水位及びタービン建屋各ピット水位を確認し、水位上昇がみられない場合は出入管理建屋又は電気建屋における漏えいと判断することが可能であり、事象の判断時間として10分を設定する。

##### (3) 現場への移動時間

消火ポンプ起動警報の発生により、中央制御室にて出入管理建屋及び電気建屋内で漏えいを検知してから中央制御室から出入管理建屋までの移動時間について確認を行った。現場への移動時間について表2に示す。

表2 現場への移動時間

	中央制御室から漏えい現場までの移動時間（分）
出入管理建屋	3

##### (4) 漏えい箇所特定に要する時間

事象の判断に基づき、出入管理建屋及び電気建屋の系統設置箇所の確認を実施した。漏えい箇所特定に要する時間について表3に示す。

表3 漏えい箇所特定に要する時間

	漏えい箇所特定に要する時間（分）	備考
出入管理建屋 電気建屋	20	出入管理建屋及び電気建屋の系統設置箇所の確認に要する時間

(5) 弁操作時間

中央制御室での隔離操作に要する時間、隔離対象箇所確認までの時間及び隔離の操作時間について確認した。なお、隔離操作時間について、実操作ができない場合は、代替での検証で隔離操作時間を確認した。(例：同じ口径型式の弁にて閉操作を実施)

- (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間：－ (該当なし)
- (b) 現場での漏えい箇所隔離弁の特定に要する時間：5分 (1弁)
- (c) 現場での弁操作に要する時間：5分 (1弁)

(6) 評価結果

(1)～(5)により、水消火系の出入管理建屋及び電気建屋内の想定破損時における隔離時間は、44分であり、評価として使用している80分の隔離時間以内であることを確認した。

< 出入管理建屋及び電気建屋 水消火系の例 >

- ①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間：1分
  - ②事象の判断時間：10分
  - ③事象の判断から現場への移動時間：3分
  - ④漏えい箇所特定に要する時間：20分
  - ⑤隔離操作時間：10分
    - (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間：(1分)
    - (b) 現場での隔離箇所特定に要する時間：(5分)
    - (c) 現場での隔離操作に要する時間：(5分)
  - ⑥循環水ポンプ停止時間：1分
- 合計：44分

### 3. 2. 2 循環水系の例

#### (1) 漏えい発生から漏えい検知までの時間

漏えい発生から漏えい検知までの時間については、漏えい検知器による検知に要する時間を算定する。床面積や漏えい検知器検出高さを踏まえ、検知時間が最も長い算定結果を表4に示す。

表4 漏えい検知器による検知時間

区画	床面積 (m <sup>2</sup> )	漏えい検知器 検出高さ (mm)	系統漏えい流量 (m <sup>3</sup> /h)	漏えい検知まで の時間 (分)
3CWPB-B-N03	580 <sup>※1</sup>	60 <sup>※2</sup>	1,200	1.8

※1 漏えい検知に要する時間の算出に関しては、漏えい検知までの時間が長くなるよう、床面積は保守的に欠損面積を差し引く前の面積を用いる。

※2 床上 50mm で検知する設計としているが、保守的に 60mm で検知するものとする。

※3 漏えい流量算出値については、「5. 個別の設定根拠について」を参照。

#### (2) 事象の判断時間

漏えい検知器による中央制御室への警報の発生により、循環水ポンプ建屋での溢水と判断する。判断時間は、2. 1のとおり10分とする。

#### (3) 現場への移動時間

漏えい検知器による中央制御室への警報の発信により、中央制御室にて循環水ポンプ建屋内での漏えいを検知してから中央制御室から循環水ポンプ建屋までの移動時間について確認を行った。現場への移動時間について表5に示す。

表5 現場への移動時間

	中央制御室から漏えい現場までの移動時間 (分)
循環水ポンプ建屋	11

#### (4) 漏えい箇所特定に要する時間

漏えい箇所特定手段がないとし、循環水ポンプ建屋の全域確認を実施した。漏えい箇所特定に要する時間について表6に示す。

表 6 漏えい箇所特定に要する時間

	漏えい箇所特定に要する 時間（分）	備 考
循環水ポンプ 建屋	10	循環水ポンプ建屋の全域確認に 要する時間

(5) 弁操作時間

中央制御室での隔離操作に要する時間、隔離対象箇所確認までの時間及び隔離の操作時間について確認した。なお、隔離操作時間について、実操作ができない場合は、代替での検証で隔離操作時間を確認した。（例：同じ口径型式の弁にて閉操作を実施）

- (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間：－（該当なし）
- (b) 現場での漏えい箇所隔離弁の特定に要する時間：－（該当なし）
- (c) 現場での弁操作に要する時間：－（該当なし）

(6) 循環水ポンプ停止時間

操作時間は1操作1分とし、循環水ポンプ停止時間は空転時間を考慮し6分とした。

- (a) 中央制御室でのポンプ停止操作に要する時間：2分（2台）
- (b) ポンプ停止時間：4分

(7) 評価結果

(1)～(6)により、循環水系の循環水ポンプ建屋内の想定破損時における隔離時間は、39分であり、評価として使用している80分の隔離時間以内であることを確認した。

<循環水ポンプ建屋 循環水系の例>

- ①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間：2分
  - ②事象の判断時間：10分
  - ③事象の判断から現場への移動時間：11分
  - ④漏えい箇所特定に要する時間：10分
  - ⑤隔離操作時間：一分
    - (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間：(一分)
    - (b) 現場での隔離箇所特定に要する時間：(一分)
    - (c) 現場での隔離操作に要する時間：(一分)
  - ⑥循環水ポンプ停止時間：6分
    - (a) 中央制御室でのポンプ停止操作に要する時間：2分
    - (b) ポンプ停止時間：4分
- 合計：39分

4. 各系統の漏えい箇所の隔離に必要な時間

上記と同様に、各系統の想定破損における漏えい箇所の隔離に必要な時間を纏めた結果を表 7-1～7-3 に示す。

表 7-1 出入管理建屋及び電気建屋の想定破損における隔離時間

対象系統	①	②	③	④	⑤			⑥		合計
					(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	
水消火系 (出入管理建屋・電気建屋)	1 <sup>※2</sup>	10	3	20	—	—	—	—	—	97
原子炉補給水系（脱塩水） <sup>※1</sup> (出入管理建屋)	24 時間 <sup>※3</sup>									
飲料水系 <sup>※1</sup> (出入管理建屋)	24 時間 <sup>※3</sup>									

※1 原子炉補給水系（脱塩水）及び飲料水系については、隔離時間 24 時間として、評価を実施する。

※2 漏えい発生により水消火系の圧力が低下し、消火ポンプ起動警報が中央制御室に発信することにより異常を検知。

※3 出入管理建屋は、1日に2回のパトロールを実施することを「内部溢水対応要領（仮称）」に定めるため、漏えい発生から系統隔離までの隔離時間を 24 時間と設定する。

- |  |
|--|
| <p>①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間（分）</p> <p>②事象の判断時間（分）</p> <p>③漏えい検知から現場への移動時間（分）</p> <p>④漏えい箇所特定に要する時間（分）</p> <p>⑤隔離操作時間（分）</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) 中央制御室での隔離操作に要する時間</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) 現場での隔離操作箇所特定に要する時間</p> <p style="padding-left: 20px;">(c) 現場での隔離操作に要する時間</p> <p>⑥循環水ポンプ停止時間（分）</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) 中央制御室でのポンプ停止操作に要する時間</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) ポンプ停止時間</p> |
|--|

表 7-2 タービン建屋の想定破損における隔離時間

対象系統	①	②	③	④	⑤			⑥		合計
					(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	
循環水系 <sup>※1</sup>	72	10	4	5	—	—	—	2	4	97

※1 循環水系については、隔離時間 97 分として、評価を実施する。

- ①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間 (分)
- ②事象の判断時間 (分)
- ③漏えい検知から現場への移動時間 (分)
- ④漏えい箇所特定に要する時間 (分)
- ⑤隔離操作時間 (分)
  - (a) 中央制御室での隔離操作に要する時間
  - (b) 現場での隔離操作箇所特定に要する時間
  - (c) 現場での隔離操作に要する時間
- ⑥循環水ポンプ停止時間 (分)
  - (a) 中央制御室でのポンプ停止操作に要する時間
  - (b) ポンプ停止時間



表 7-3 循環水ポンプ建屋の想定破損における隔離時間

対象系統	①	②	③	④	⑤			⑥		合計
					(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	
循環水系	2※1	10	11	10	—	—	—	2	4	39

※1 漏えい検知器による検知時間を記載。

①漏えい発生から漏えい検知までに要する時間 (分)
②事象の判断時間 (分)
③漏えい検知から現場への移動時間 (分)
④漏えい箇所特定に要する時間 (分)
⑤隔離操作時間 (分)
(a) 中央制御室での隔離操作に要する時間
(b) 現場での隔離操作箇所特定に要する時間
(c) 現場での隔離操作に要する時間
⑥循環水ポンプ停止時間 (分)
(a) 中央制御室でのポンプ停止操作に要する時間
(b) ポンプ停止時間

5. 個別の設定根拠について

(1) 循環水系の漏えい流量について

漏えい流量については、以下の計算式より求める。なお、低エネルギー配管のため貫通クラックを想定した。循環水系の漏えい流量について表 8 に示す。

$$Q \text{ (流出流量)} = A \times C \times \sqrt{2 \times g \times H} \times 3600$$

(A : 破断面積 (m<sup>2</sup>), C : 損失係数, g : 重力加速度 (m/s<sup>2</sup>), H : 水頭 (m))

表 8 漏えい流量算出結果 (循環水系)

系統	循環水系
A : 破断面積 (m <sup>2</sup> )	1.35 × 10 <sup>-2</sup> (直径 3800mm, 肉厚 28mm)
C : 損失係数	0.82
g : 重力加速度 (m/s <sup>2</sup> )	9.80665
H : 水頭 (m)	11.6
Q : 漏えい流量 (m <sup>3</sup> /h)	1,200

6. 漏えい停止（隔離操作）の手順書類への反映

泊発電所原子炉施設保安規定に基づく規定文書として制定する「内部溢水対応要領（仮称）」に、運転員の隔離操作について明記することとする。

なお、本事項は後段規則での対応が必要となる事項である（別添2参照）。

## 漏えい検知性について

泊発電所 3 号炉の漏えい検知性について以下に示す。

### 1. 溢水発生時の漏えい検知の考え方

想定破損の内部溢水が発生した場合の漏えい検知の可否について確認する。確認においては、以下の方法による検知を考慮し確認する。

- (1) 区画内に設置された温度検出器による警報（温度検知）
- (2) 系統に設置されている圧力計，流量計，水位計等の中央表示値の変化や演算処理による警報（システム検知）
- (3) 床ドレン配管を通して集水される最下層のサンプル水位高警報（サンプル検知）
- (4) 目視点検等による現場確認（人による検知）

### 2. 確認結果

溢水源となる系統に対する漏えい検知性について確認を実施し，すべての系統において検知可能であることを確認した。高エネルギー配管の漏えい検知性確認結果については表 1，低エネルギー配管の漏えい検知性確認結果については表 2 に示す。

表1 漏えい検知性確認結果一覧（高エネルギー配管）（1/3）

系統	想定破損範囲	漏えい検知手段	内容
化学体積制御系（抽出配管）	【抽出ライン】 ①非再生冷却器 上流～下流	システム検知	配管破損により VCT (0.07809m <sup>3</sup> /%) の保有水が減少し VCT 水位が低下する。VCT 通常水位 (60+5%) から原子炉補給開始水位 (36-5%) まで水位が低下し、原子炉補給水制御が自動の場合は自動補給開始音吹鳴、原子炉補給水制御が自動以外の場合は体積制御タンク水位低（自動以外）(L120) 警報が発信
化学体積制御系（充てん配管）	【充てんライン】 ①貫通部～流量計	システム検知	配管破損により、充てん流量が上昇し、充てん流量高警報が発信（通常の充てん流量 23.8m <sup>3</sup> /h に対して高警報 29m <sup>3</sup> /h であるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する）
	【充てんライン】 ②流量計 ～充てんポンプ出口	システム検知	配管破損により、充てん流量が低下し、充てん流量低警報が発信（通常の充てん流量 23.8m <sup>3</sup> /h に対して低警報 8m <sup>3</sup> /h であるため、当該ラインの破断により速やかに警報が発信する）
	【封水注入ライン】 ③貫通部～流量計 （Aラインから漏えいした場合を例とする）	システム検知	配管破損により、破損側A-封水注入流量が増加するため、健全側B、C-封水注入流量は低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信する（通常の封水注入流量 1.82m <sup>3</sup> /h に対して、低警報は 1.5m <sup>3</sup> /h であるため、速やかに警報が発信する）
	【封水注入ライン】 ④流量計 ～流量調節弁	システム検知	配管破損により、封水注入流量が低下し、RCP 封水注入ライン流量低警報が発信する（通常の封水注入流量 1.82m <sup>3</sup> /h に対して、低警報は 1.5m <sup>3</sup> /h であるため、速やかに警報が発信する）

表 1 漏えい検知性確認結果一覧（高エネルギー配管）（2/3）

系統	想定破損範囲	漏えい検知手段	内容
主蒸気系 (主蒸気管室内)	【主蒸気管】 ①貫通部 ～主蒸気隔離弁下流	システム検知	主蒸気ライン圧力低 ECCS 作動による原子炉トリップ また、主蒸気ライン圧力低により主給水隔離弁が自動隔離
	【主蒸気逃がしライン】 ②主蒸気管分岐 ～主蒸気逃がし弁	システム検知	主蒸気流量増加に伴う原子炉出力上昇により PR 中性子束高制御棒引抜阻止 (C-2) 警報が発信
	【主蒸気バイパスライン】 ③主蒸気管分岐～主蒸気バイパス隔離弁 ③主蒸気バイパス隔離弁～主蒸気管分岐	システム検知	
	【主蒸気ドレンライン】 ④主蒸気管分岐 ～スチームトラップ	システム検知	主蒸気流量増加に伴う SG 熱出力が上昇するため、出力変化による SG 熱出力 1 分間平均値超過警報が発信
	【タービン動補助給水ポンプ駆動用蒸気ライン】 ⑤主蒸気管分岐 ～ターミナルエンド	システム検知	主蒸気流量増加に伴う原子炉出力上昇により PR 中性子束高制御棒引抜阻止 (C-2) 警報が発信
主給水系, 補助給水系 (主蒸気管室内)	【主給水管】 ①貫通部 ～主給水隔離弁	システム検知	主蒸気ライン圧力低 ECCS 作動による原子炉トリップ また、主蒸気ライン圧力低により、主給水隔離弁自動隔離
	【主給水管】 ②主給水隔離弁 ～逆止弁	システム検知	主蒸気ライン圧力低 ECCS 作動による原子炉トリップ
	【主給水管】 ③逆止弁～主給水制御弁、主給水バイパス制御弁	システム検知	SG 水位低による原子炉トリップ

表 1 漏えい検知性確認結果一覧（高エネルギー配管）（3/3）

系統	想定破損範囲	漏えい検知手段	内容
主給水系, 補助給水系 (主蒸気管室 内)	【主給水管】 ④主給水制御弁, 主 給水バイパス制御弁 ～T/B 貫通部	システム検知	SG 水位低による原子炉トリップ
	【補助給水ライン】 ⑤主給水管分岐 ～逆止弁	システム検知	主給水流量の増加により SG 給水>蒸 気流量偏差大警報が発信 補足：主給水制御範囲内の漏えいと なり SG 水位低による原子炉トリッ プ, 主給水ポンプの過回転トリップ には期待しない
蒸気発生器ブ ローダウン系 (主蒸気管室 内)	【復水器へのライ ン】 ① 貫通部～隔離弁	システム検知	SG 水位低による原子炉トリップ
補助蒸気系	補助蒸気ライン	温度検知	温度検出器 (60℃) の検知により補 助蒸気遮断弁が自動閉止

表2 漏えい検知性確認結果一覧（低エネルギー配管）

系統	想定破損範囲	漏えい検知手段	内容
水消火系	出入管理建屋内 電気建屋内	システム検知	漏えい発生により水消火系の圧力が低下し、消火ポンプ起動警報が中央制御室に発信する
原子炉補給水系 (脱塩水)	出入管理建屋内	人による検知	出入管理建屋は、1日2回実施するパトロールによって、漏えいの有無を確認し、検知する
飲料水系			
循環水管伸縮継手	タービン建屋内	サンプル検知	タービン建屋の各ピットの水位高警報が中央制御室に発信する
循環水管伸縮継手	循環水ポンプ建屋内	漏えい検知器	漏えい発生から循環水ポンプエリアに設置している漏えい検知器（各床面より+50mmの位置に設置）の動作により、中央制御室に警報が発信する

## 地震時溢水評価における隔離時間の妥当性について

## 1. はじめに

泊発電所3号炉の防護対象設備が設置される建屋外からの流入防止評価において、機器の地震による損傷時に、手動による漏えい停止を期待する場合の溢水量算出の考え方について、破損想定が必要となった以下の4ラインを説明する。

- ① 循環水管伸縮継手
- ② 原子炉補給水（脱塩水）系
- ③ 水消火系
- ④ 飲料水系

なお、防護対象設備が設置される建屋の内部溢水影響評価においては、耐震評価及び耐震補強を実施することにより、地震時の隔離操作を期待する系統機器はない。

## 2. 溢水量の考え方

- (1) 循環水管伸縮継手，原子炉補給水（脱塩水）系，水消火系及び飲料水系

系統機器の損傷を想定するとともに、地震発生時に系統機器が運転中であり、なおかつ地震発生後も循環水ポンプ，2次系補給水ポンプ，電動機駆動消火ポンプ及び飲料水ポンプが運転し続けた場合を想定し、各ラインの隔離完了までの時間を表1のとおりとして溢水量を算出した。なお、中央制御室における遠隔停止機能が喪失した場合も考慮し、現地停止操作等の時間を（d）漏えい箇所の隔離に含めている。



表1 隔離完了までの時間

ライン	系統	(a) 時間余裕 (分)	(b) 現場への 移動 <sup>※1</sup> (分)	(c) 漏えい箇所 の特定 <sup>※1</sup> (分)	(d) 漏えい箇所 の隔離 <sup>※1</sup> (分)	合計
①	循環水管伸縮継手	10	15(14)	5(3)	16(9)	46
②	原子炉補給水系 (脱塩水)	— <sup>※2</sup>	— <sup>※3</sup>	20(16)	10(5)	76
③	水消火系	— <sup>※2</sup>	— <sup>※3</sup>	— <sup>※4</sup>	10(5)	86
④	飲料水系	— <sup>※2</sup>	— <sup>※3</sup>	— <sup>※4</sup>	15(6)	101

※1 現場への移動及び漏えい箇所特定に要する時間の算出結果並びに漏えい箇所の隔離の実測定結果を括弧内に示す。これに対してさらに保守性を考慮し、評価に用いる隔離時間とする。

※2 ①にて時間余裕の時間を見込んでいることから不要。

※3 溢水が発生する建屋が①での隔離操作を行う建屋と同じであり、移動に要する時間が不要

※4 溢水が発生する建屋が②と同じであり、②に合わせて漏えい箇所を特定する。

時間設定の考え方は以下のとおり。

(a) 時間余裕 (10分)

運転員は中央制御室にて8 gal以上の地震を検知した後に、10分間の時間余裕を見込んだ後に操作を開始するとして評価する。

(b) 現場への移動 (15分)

8 gal以上の地震検知にて漏えいの有無にかかわらず溢水源となりうる系統が設置されるエリアのパトロールの実施が社内規定に定められており、直ちに現場確認を開始する<sup>※</sup>。現場確認開始に要する時間は、溢水が滞留しないエリアであっても全エリアに10 cmの溢水水位を想定し、水深10 cmにおける歩行速度を用いて移動時間を算出し、防護具着用10分を含めて15分を想定。移動時間の算出に用いる歩行速度については、補足説明資料11に示す。

※ 基準地震動を超える地震若しくはその他の要因により設計基準事象を超える事態に進展した場合には、運転要領緊急処置編第2部及び第3部の対応手順にて対処する。

(c) 漏えい箇所特定に要する時間

隔離対象系統が設置されるエリアを網羅的に確認するための巡視ルートを設定。溢水が滞留しないエリアであっても全エリアに 10 cm の溢水水位を想定し、水深 10 cm における歩行速度を用いて移動時間を算出。パトロール手順、ルートに従い現場パトロールを実施した場合、表 2 の時間以内で溢水源となりうる系統が設置されるエリアを確認可能。現場にて当該ラインの漏えいを発見した場合、速やかに中央制御室に連絡。

表 2 漏えい箇所特定に要する時間

ライン	系統	溢水が発生する建屋	漏えい箇所特定に要する時間 (分)
①	循環水管伸縮継手	タービン建屋	5
②	原子炉補給水系 (脱塩水)	出入管理建屋, 電気建屋	20
③	水消火系		
④	飲料水系		

(d) 漏えい箇所の隔離

循環水管伸縮継手及び原子炉補給水系 (脱塩水) については中央制御室にてポンプの遠隔停止を行うが、遠隔停止機能を喪失した場合も考慮し、現地停止操作等の時間を含めて算出する。隔離操作を行う建屋まで移動し、手動操作による循環水ポンプの電源開放及び隔離弁閉止により、漏えい停止。各系統の漏えい箇所の隔離に要する時間は、溢水が滞留しないエリアであっても全エリアに 10 cm の溢水水位を想定し、水深 10 cm における歩行速度を用いて移動時間を算出し、表 3 のとおり。

表 3 漏えい箇所の隔離

ライン	対象系統	隔離操作を行う建屋	隔離操作箇所への移動時間 (分)	隔離操作に要する時間 (分)	合計 (分)
①	循環水管伸縮継手	電気建屋	10	6 <sup>※1</sup>	16
②	原子炉補給水系 (脱塩水)	原子炉 補助建屋	5	5	10
③	飲料水系		5	5	10
④	水消火系		10	5	15

※1 ポンプ停止時間を含める。

### 3. 溢水量の算出結果

2項で設定した隔離完了までの時間に基づき、建屋ごとに溢水量を算出した結果を表4～6に示す。

表4 タービン建屋 溢水量

建屋	系統	溢水源	溢水量
タービン建屋	循環水管伸縮継手	隔離前漏えい量 (37,000m <sup>3</sup> /h <sup>*1</sup> ×46min)	28,367m <sup>3</sup>
合計			28,367m <sup>3</sup>

※1 トリチェリの定理により算出

表5 出入管理建屋 溢水量

建屋	系統	溢水源	溢水量
出入管理建屋	原子炉補給水系 (脱塩水)	隔離前漏えい量 (265m <sup>3</sup> /h <sup>*1</sup> ×76min)	335.7m <sup>3</sup>
		機器保有水	0m <sup>3</sup>
		配管保有水	5m <sup>3</sup>
	飲料水系	隔離前漏えい量 (18m <sup>3</sup> /h <sup>*1</sup> ×86min)	25.8m <sup>3</sup>
		機器保有水	14.4m <sup>3</sup>
		配管保有水	2.6m <sup>3</sup>
	水消火系	隔離前漏えい量 (390m <sup>3</sup> /h <sup>*1</sup> ×101min)	656.5m <sup>3</sup>
		機器保有水	0m <sup>3</sup>
		配管保有水	25m <sup>3</sup>
合計			1065.0m <sup>3</sup>

※1 給水ポンプ定格流量

表 6 電気建屋 溢水量

建屋	系統	溢水源	溢水量
電気建屋	原子炉補給水系 (脱塩水)	隔離前漏えい量 <sup>※1</sup>	0m <sup>3</sup>
		機器保有水	0m <sup>3</sup>
		配管保有水	5m <sup>3</sup>
	飲料水系	隔離前漏えい量 (18m <sup>3</sup> /h <sup>※2</sup> ×86min)	25.8m <sup>3</sup>
		機器保有水	14.4m <sup>3</sup>
		配管保有水	2.6m <sup>3</sup>
	水消火系	隔離前漏えい量 (390m <sup>3</sup> /h <sup>※2</sup> ×101min)	656.5m <sup>3</sup>
		機器保有水	0m <sup>3</sup>
		配管保有水	25m <sup>3</sup>
合計			729.3m <sup>3</sup>

※1 系統の隔離弁は常時閉のため、ポンプによる継続流出はない。

※2 給水ポンプ定格流量

## 貫通クラック等微小漏えい時の影響について

## 1. 高エネルギー配管からの微小漏えいについて

想定破損による溢水影響評価（没水）において、高エネルギー配管の破断を想定した溢水影響を評価しており、溢水量は流出流量と検知・隔離時間を基に評価している。このとき、破断形状としては溢水ガイドに則り完全全周破断を想定しているが、破断面積が小さい場合は検知・隔離に要する時間が長くなる可能性があるため、その影響について確認した。

完全全周破断を想定する系統と溢水量を表 1 に示す。なお、溢水量は以下の算出式により算出した。

$$\text{溢水量} [\text{m}^3] = \text{流出流量} [\text{m}^3/\text{min}] \times \text{隔離時間} [\text{min}] + \text{系統保有水量} [\text{m}^3] \quad \dots\dots \text{①式}$$

表 1 完全全周破断を想定する系統と溢水量

系統	流出流量 [m <sup>3</sup> /h]	隔離時間 [min]	隔離までの溢 水量 [m <sup>3</sup> ]	系統保有 水量 [m <sup>3</sup> ]	溢水量 [m <sup>3</sup> ]
化学体積制御系	120	16	32.0	5.6	37.6
補助蒸気系	31.3	5	2.7	1.0	3.7
蒸気発生器ブローダウン系	689 <sup>**</sup>	16	187.2	81.0	268.2
	240 <sup>**</sup>				
主蒸気系	627.3 <sup>**</sup>	35	483.3	81.0	564.3
	240 <sup>**</sup>				
主給水系	2,091	18	627.3	15.0	642.3
補助給水系	877 <sup>**</sup>	35	506.4	81.0	587.4
	240 <sup>**</sup>				

※流出流量と隔離時間の関係については、補足説明資料 2「保有水量・系統別溢水量算出要領」に記載する。

上記系統の漏えいを検知する手段としては、建屋内排水系のサンプ警報、エリアモニタ（放射線，温度），運転員による巡視点検及び各種パラメータの監視等が考えられる。

破断面積が小さく，サンプタンク水位やサンプポンプの異常運転による漏えいの検知ができない可能性がある範囲の場合，流出流量が十分小さいため，床ドレンにより排水されて溢水水位は高くない。床ドレンから排水された溢水はサンプに流入し，サンプポンプで排水され，溢水事象としてそれ以上発展することはない。

また，サンプポンプの定格流量（11.4m<sup>3</sup>/h）以下の流出流量の場合も，サンプの水位制御が可能であり，溢水事象として留意すべき事態とはならない。

これにより，少なくともサンプポンプ定格流量以上の流出流量での漏えいを想定する。

化学体積制御系での警報発信に必要となる流量と保守的に床ドレン1箇所からの排水流量を表2のとおり比較する。（実際には溢水滞留エリアには床ドレン目皿が複数ある）

表2 床ドレンによる排水量評価

系統	警報発信に必要な流量	床ドレン（1箇所）からの排水流量
化学体積制御系	11.4m <sup>3</sup> /h 以上	約 30m <sup>3</sup> /h（溢水水位が 10cm <sup>※1</sup> の場合）

※1 管理区域で最も機能喪失高さが低いのは高圧注入ポンプ（32cm）であり，10cm 没水した場合でも機能喪失することはなく問題ない。非管理区域には溢水源が補助蒸気系しかなく温度検出器で検知可能である。

※2 蒸気発生器ブローダウン系，主蒸気系，主給水系及び補助給水系は，区画化されている主蒸気管室に設置されている。また，防護対象設備は高い位置に設置されており，貯水可能量が他区域と比べて大きいことから破損開口が小さい場合の影響は軽微である。補助蒸気系は蒸気影響防止のために設置している温度検出器により漏えい検知が可能であることから影響軽微であるため問題ない。

## 防滴仕様の被水評価における妥当性について

## 1. 概要

内部溢水影響評価においては、溢水評価対象設備のうち防滴仕様が確認されたものについては被水により機能喪失しないものとしており、防滴仕様の確認は、JIS 等の規格に基づいた確認又は当該設備の構造の観点（防滴、防水構造）から実施している。

以下に設備の防滴仕様について説明を行う。

## 2. 溢水影響評価対象設備の防滴仕様の確認について

被水影響評価において防滴仕様に期待している設備は、「JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級」で定められた保護等級を有しているか、保護等級は有していないものの構造上防滴仕様の有しているものである。各防滴仕様の詳細について表 1 に纏める。

防滴仕様については、JIS 規格の水に対する保護等級 4 以上を防滴仕様とみなすこととする。

なお、IP コードとは、JIS において「外郭による、危険な箇所への接近、外来固形物の侵入、水の侵入に対する保護等級及びそれらの付加的事項等をコード化して表すシステム」と定義される。

表 1 防滴仕様詳細

防滴仕様	防滴仕様の程度
IPX4	<p><b>【防滴仕様概要】</b> あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p><b>【JIS 試験条件】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オシレーティングチューブの半径：1,600mm</li> <li>・放水率：各散水孔当たり 0.07L/min</li> <li>・被試験品までの距離：鉛直方向に対して±180度， 全長距離 200mm の位置から散水</li> <li>・最低試験時間：10分</li> </ul>
IP55	<p><b>【防滴仕様】</b> あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。</p> <p><b>【JIS 試験条件】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・放水ノズルの内径：6.3mm</li> <li>・放水率：12.5L/min</li> <li>・被試験品までの距離：2.5m～3.0m</li> <li>・最低試験時間：3分</li> </ul>
IP67	<p><b>【防滴仕様】</b> 既定の圧力及び時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。</p> <p><b>【JIS 試験条件】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外郭の上端から水面までの距離は 0.15m 下端から水面までの距離は 1m</li> <li>・試験時間：30分</li> </ul>
・シリコンシール	・継目部にシリコンシールを施工しており防滴仕様を有している。



**表 3 第二特性数字で示される水に対する保護等級**

第二特性数字	保護等級		試験条件 適用試験箇条
	要約	定義	
0	無保護	—	—
1	鉛直に落下する水滴に対して保護する。	鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	14.2.1
2	15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水滴に対して保護する。	外郭が鉛直に対して両側に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	14.2.2
3	散水 (spraying water) に対して保護する。	鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	14.2.3
4	水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。	あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。	14.2.4
5	噴流 (water jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	14.2.5
6	暴噴流 (powerfull jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	14.2.6
7	水に浸しても影響がないように保護する。	規定の圧力及び時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があつてはならない。	14.2.7
8	潜水状態での使用に対して保護する。	関係者間で取り決めた数字7より厳しい条件下で外郭を継続的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があつてはならない。	14.2.8

4等級以上を防滴仕様とみなす。

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級 (IP code) より関連箇所抜粋



図1 防滴仕様の考え方

3. 現場での被水状況を考慮した被水防護対策について

被水影響評価においては、防護対象設備と同じ区画内に被水源がある場合は、現場の被水状況を考慮した被水防護対策を以下のとおり実施している。

- (1) 溢水ガイドに基づき、被水源は没水による影響評価における溢水源とする。また、消火水の放水による被水影響も考慮する。
- (2) 溢水源から被水の可能性がある防護対象設備を抽出する。
- (3) 溢水源の圧力、温度等を考慮した上で、被水防護対策を検討する。



図2 現場での被水状況を考慮した被水対策について

4. 被水防護対策と IP 試験における試験条件との比較について

(1) 被水検証試験の試験条件について

モックアップによる被水検証試験の試験条件を以下に示す。

表 2 検証試験の試験条件

試験装置	試験流量	試験時間
散水ノズル (シャワーヘッド)	10L/min/個	15min



図 3 検証試験の実施状況

(2) JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級 (IP コード) について  
保護等級 (IP コード) については、以下に示す。

表 3 保護等級

第二特性 数字	保護等級		降水量又は水の流量	試験時間
	要約	定義		
0	無保護	—	—	—
1	鉛直に落下する水滴に対して保護する。	鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	1 (+0.5, -0) mm/min	10min
2	15 度以内で傾斜しても鉛直に落下する水滴に対して保護する。	外郭が鉛直に対して両側に 15 度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	3 (+0.5, -0) mm/min	各位置で 2.5min
3	散水 (spraying water) に対して保護する。	鉛直から両側に 60 度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	各散水孔当たり 0.07L/min ± 0.0035L/min とし、孔の数倍とする。  10L/min ± 0.5L/min	10min  1min/m <sup>2</sup> 最低 5min
4	水の飛まつ (splashing water) に対して保護する。	あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。	特性数字 3 と同様	
5	噴流 (water jet) に対して保護する。	あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。	12.5L/min ± 0.625L/min	1min/m <sup>2</sup> 最低 3min

(3) 試験条件の比較について

被水影響評価の防滴仕様として求める IPX4 に対して、当社が実施した被水防護対策が IPX4 相当であることを確認した。

表 4 試験条件の比較

評価項目	JIS の試験条件	今回の被水検証試験条件
試験装置	オペレーションチューブ又は散水ノズルによるあらゆる方向からの散水	散水ノズル <sup>※1</sup> によるあらゆる方向からの散水
降水量又は水の流量	各散水孔当たり 0.07L/min±0.0035L/min とし、孔の数倍とする。 又は 10L/min±0.5L/min	10L/min/個
試験時間	10min 又は 1min/m <sup>2</sup> 最低 5min	15min

※1 被水試験ではシャワーヘッドを用いて実施

## 想定破損による溢水影響評価（蒸気影響評価）

想定破損による溢水に伴う防護対象設備への蒸気影響については、原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（以下「溢水ガイド」という）に従い、防護対象設備の機能維持が図れることを確認している。

本資料は、想定破損時の蒸気影響評価の概要をまとめたものである。

I. では高エネルギー配管の想定破損による蒸気影響評価の方針と対策について、II. では蒸気影響評価結果について記載する。

### I. 蒸気影響評価の方針と対策

#### 1. 想定破損による溢水影響評価の流れ

図1に蒸気影響評価のフローを示す。

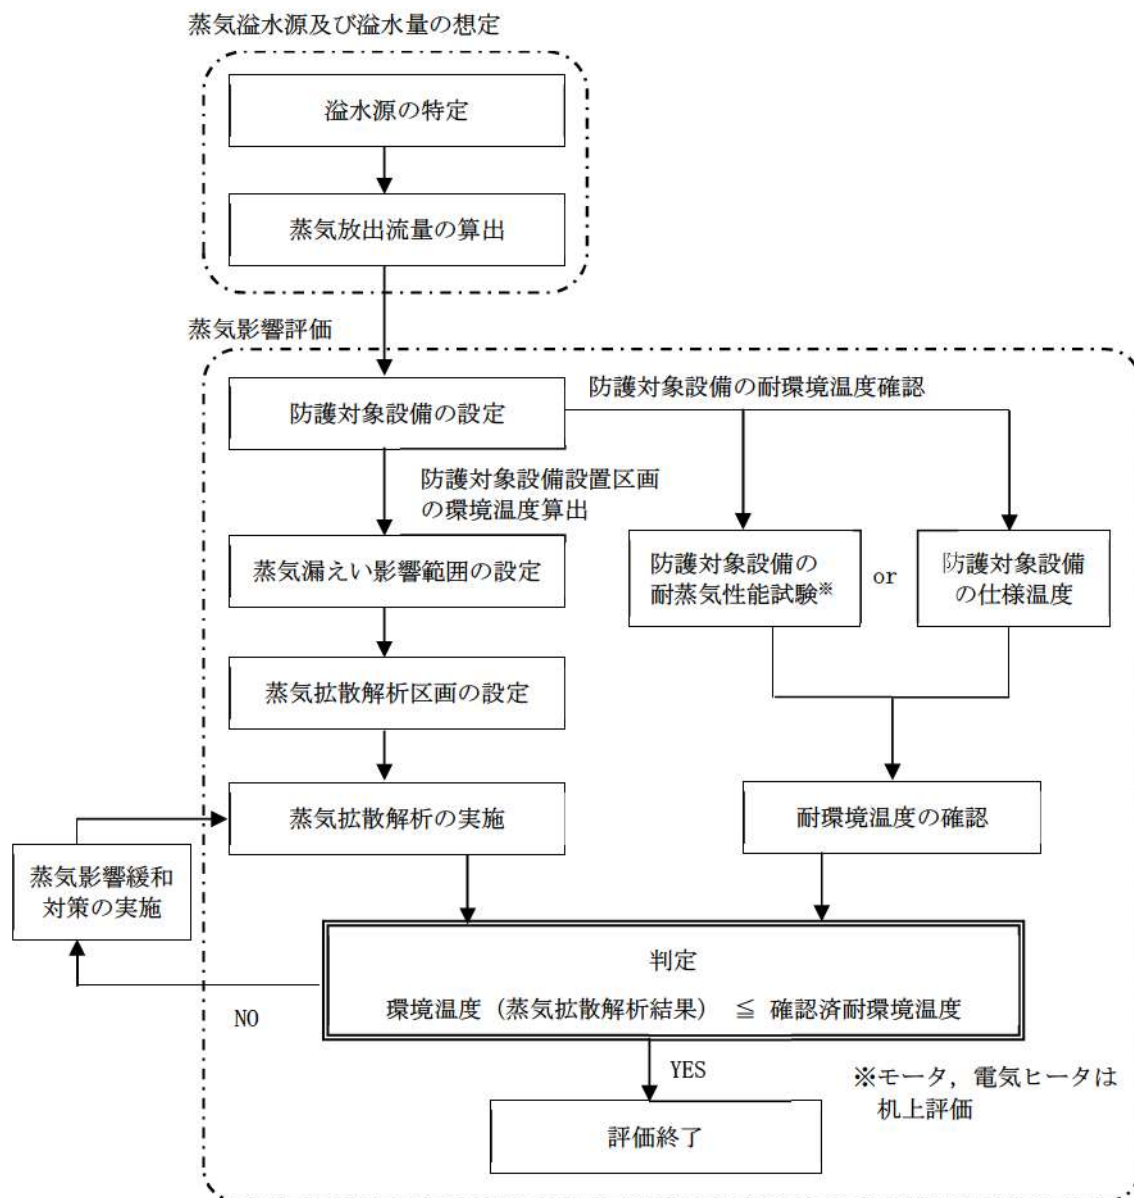


図1 蒸気影響評価フロー

(蒸気溢水源及び溢水量の想定)

- 溢水ガイドに従って高エネルギー配管等を抽出し溢水源として想定
- 配管の破損形状を決定し蒸気放出流量を算出

(蒸気影響評価)

- 溢水源から蒸気が漏えいする範囲を設定し、その影響範囲を解析区画に分割して蒸気拡散解析を実施し防護対象設備の設置区画の環境温度を算出
- 防護対象設備に蒸気を曝露する「耐蒸気性能試験」又は防護対象設備の「仕様」から防護対象設備の耐環境温度を確認
- 蒸気拡散解析で算出した環境温度が耐蒸気性能試験又は仕様から確認された「確認済耐環境温

度」以下であれば蒸気防護措置がとられているとして評価終了※

※ 泊発電所3号炉の場合は、「仕様」から確認された耐環境温度は用いずに「耐蒸気性能試験」により確認された耐環境温度120℃を確認済耐環境温度として評価に用いた。（補足説明資料22）

## 2. 高エネルギー配管（蒸気配管）の破損想定に対する評価方針

溢水ガイドを参照し、高エネルギー配管（蒸気配管）の破損想定に対する評価方針を表1のとおりとした。

表1 高エネルギー配管（蒸気配管）の破損想定に対する評価方針

対象	破損想定に対する評価方針
一般部	○溢水ガイドに従い、応力評価を実施し、評価結果に基づき貫通クラックを想定する等の影響評価を実施する。 ○応力評価を実施しない配管に関しては、完全全周破断で影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1※1を実施する。
ターミナルエンド	○溢水ガイドに従い完全全周破断で溢水影響評価を実施する。 ○環境への影響が大きいと考えられる蒸気漏えいに関して対策1※1を実施する。なお、必要に応じて各対策を組み合わせることで対策の最適化を図る。

※1 対策1 蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離

## 3. 蒸気漏えい自動検知及び遠隔隔離の概要（対策1）

対策1は、完全全周破断を考慮して自動的に破断を検知し、防護対象設備が機能喪失する前に遠隔隔離することで蒸気漏えいを止める対策とした。

具体的には、蒸気漏えいの検知装置として検知の必要な箇所に設定した温度検出器（RTD）で蒸気漏えいによる温度変化を測定し、漏えい検知制御盤に送られた漏えい検知信号によって隔離弁を自動又は手動で動作させることで防護対象設備周囲の温度上昇を抑える対策である。

蒸気漏えい時に60℃以上となる区画に対しては温度検出器を設けるとともに、補助蒸気系については、補助蒸気供給母管に設置している蒸気しゃ断弁を、60℃以上の温度検出で自動「閉」とするよう改良し、影響を緩和させている。

なお、温度検出器は、3号炉の原子炉建屋及び原子炉補助建屋に48個設置している。（補足説明資料21）

## 4. 完全全周破断を考慮した対策の有効性のイメージ

「蒸気の漏えい自動検知及び遠隔隔離」による蒸気影響低減に対する有効性のイメージを図2に示す。



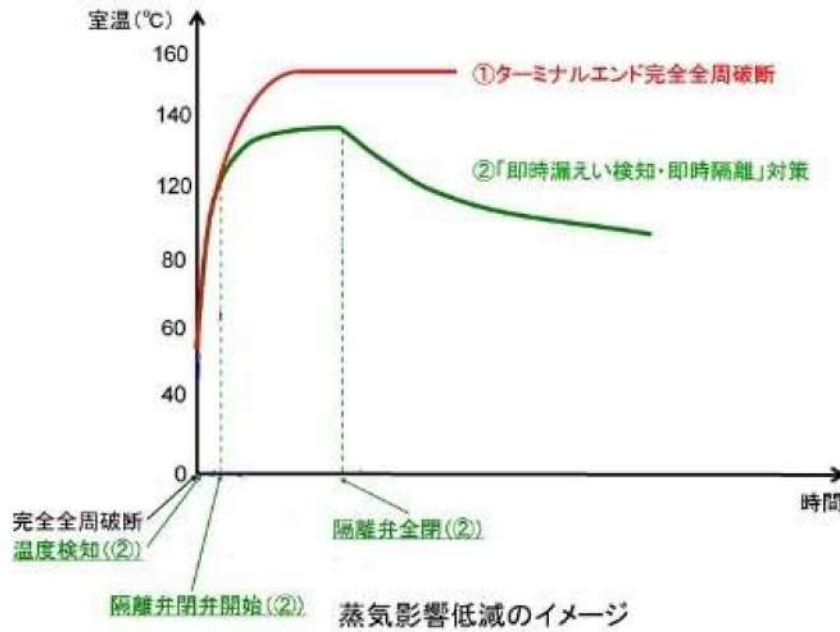


図2 蒸気影響低減のイメージ

## II. 高エネルギー配管の想定破損による蒸気影響評価結果

### 1. 蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管の抽出について

蒸気影響評価では溢水ガイドに従って、溢水源を抽出している。

具体的には、高エネルギー配管のうち低温配管及び低エネルギー配管は、破損時に蒸気を放出することはないことから没水、被水影響評価の溢水源とし、蒸気影響評価では、低温配管を除く高エネルギー配管を溢水源として抽出している。

ただし、溢水ガイドにおいて高エネルギー配管は25A (1B) を超える配管であるが、蒸気影響を評価する上では25A (1B) 以下の配管についても、破断時の溢水量はそれを超える口径の配管破断時より少ないものの蒸気の拡散による防護対象設備への影響を考慮する必要があることから破損を想定することとして抽出している。

上記の考え方に基づいて抽出された蒸気影響を考慮すべき高エネルギー配管等を有する系統を表2に示す。

表 2 蒸気影響評価対象選定表

高エネルギー配管等を有する系統	設置場所 <sup>(注4)</sup>	2項で評価	蒸気影響評価対象
		低温配管	
1次冷却系	C/V	—	○
化学体積制御系（充てん配管）（封水注入系含む）	C/V	—	○
化学体積制御系（抽出配管）	C/V	—	○
化学体積制御系（充てん配管）（封水注入系含む）	A/B, R/B	○	—
化学体積制御系（抽出配管）	R/B	—	○
主給水系（補助給水系含む）	MS室	—	○
主蒸気系（ドレン系含む） <sup>(注1)</sup>	MS室	—	○
	R/B（MS室外）	—	○
補助蒸気系	A/B, R/B	—	○
蒸気発生器ブローダウン系	MS室	—	○
	R/B（MS室外）	—	○
蒸気発生器ブローダウンサンプル系 <sup>(注2)</sup>	MS室	—	○
（2次系高温・高圧系統）	T/B	—	— <sup>(注3)</sup>

(注1) タービン動補助給水ポンプ駆動用蒸気配管は、タービン動補助給水ポンプ室にも設置されているが、本配管が破損した場合にはタービン動補助給水ポンプ関連設備の機能が喪失するため、当該ポンプの蒸気影響評価は実施しない。

(注2) 蒸気影響を確認する呼び径25A(1B)以下の配管。

(注3) 2次系の高エネルギー配管等は、設置されているタービン建屋に防護対象設備がないことから、評価対象外としている。

(注4) 「原子炉格納容器：C/V」，「原子炉建屋：R/B」，「原子炉補助建屋：A/B」，「主蒸気管室：MS室」，「タービン建屋：T/B」のこと。以降も同じ。

## 2. 原子炉格納容器及び主蒸気管室内の評価結果

原子炉格納容器及び主蒸気管室内の防護対象設備は、LOCA、MSLB環境でも機能喪失しない耐環境性能を有する設備（LOCA仕様品）を適用している。

原子炉格納容器内高エネルギー配管破断（大LOCA）等を含む、各プラントの事故時解析結果を包絡する条件においても耐環境性能を有していることを確認している。（補足説明資料18）

よって、原子炉格納容器及び主蒸気管室内の防護対象設備は想定される環境下において機能を損なうことはない。

## 3. 原子炉建屋内及び原子炉補助建屋内の評価結果

原子炉建屋内及び原子炉補助建屋内の蒸気影響評価対象の高エネルギー配管を有する系統は、表2より「化学体積制御系（抽出配管）」，「補助蒸気系」，「蒸気発生器ブローダウン系（主蒸気管室外）」及び「主蒸気系（主蒸気管室外）」である。

化学体積制御系（抽出配管）は、通常運転中、非再生冷却器により約50℃まで冷却されること

から、評価対象範囲は「原子炉格納容器貫通部～非再生冷却器」の間となる。(図3)

補助蒸気系は、負荷の下流側に設置されたスチームトラップ以降で完全に復水となり、温度、圧力とも低下して蒸気影響はなくなることから、評価対象範囲は「供給配管～スチームトラップ」の間となる。(図4)

蒸気発生器ブローダウン系(主蒸気管室外)は、蒸気発生器ブローダウンタンクにつながる系統のうち、C/V外で「主蒸気管室外」に施工されている範囲を評価対象範囲とする。(図5)

主蒸気系(主蒸気管室外)は、タービングランド蒸気に繋がる系統のうち、C/V外で「主蒸気管室外」に施工されている範囲を評価対象範囲とする。(図6)

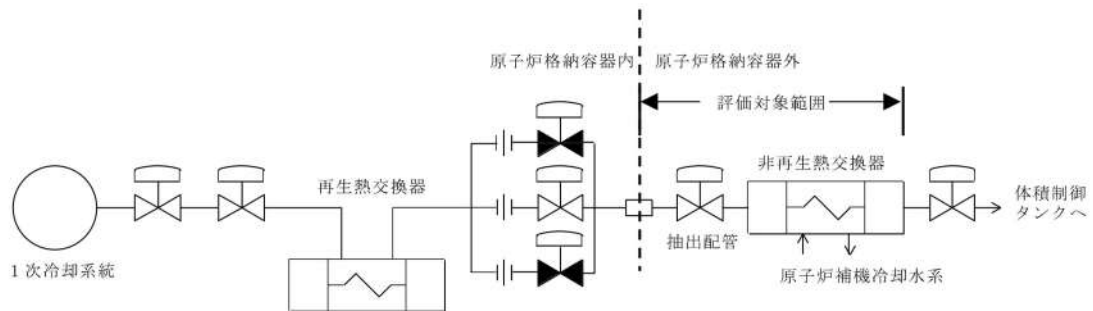


図3 化学体積制御系(抽出配管)概要

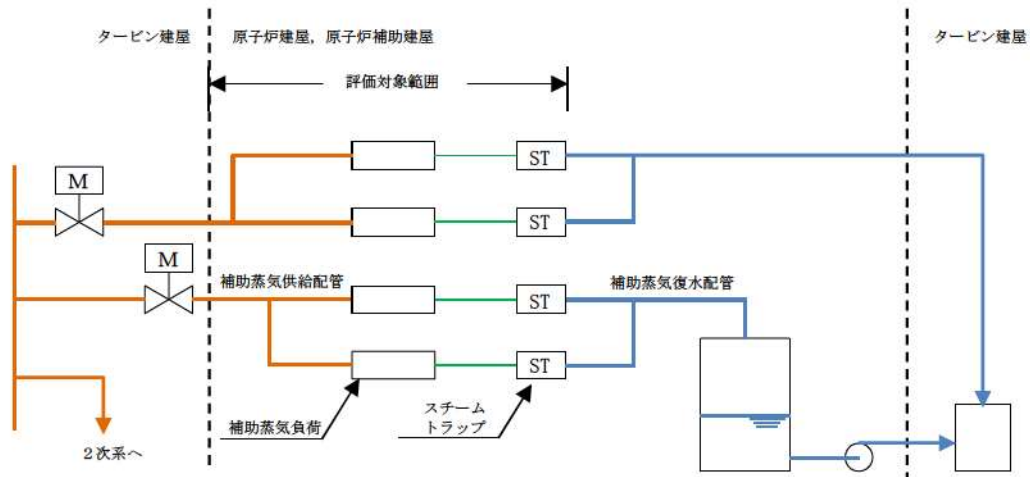


図4 補助蒸気系概要

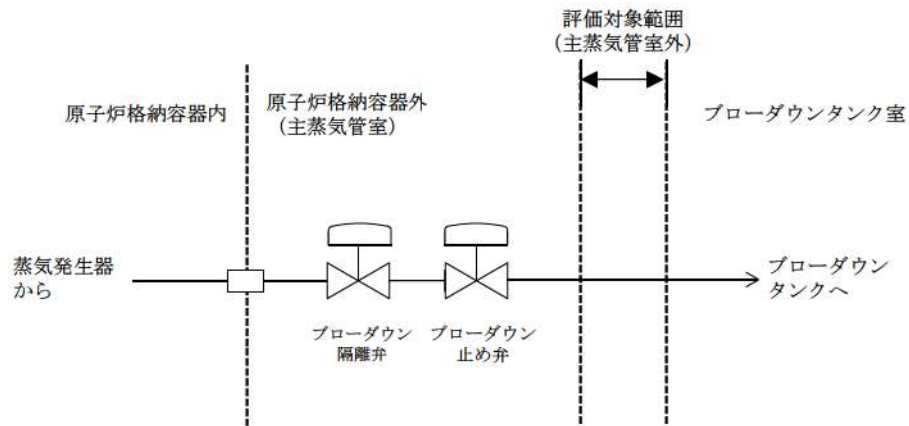


図5 蒸気発生器ブローダウン系（主蒸気管室外）概要

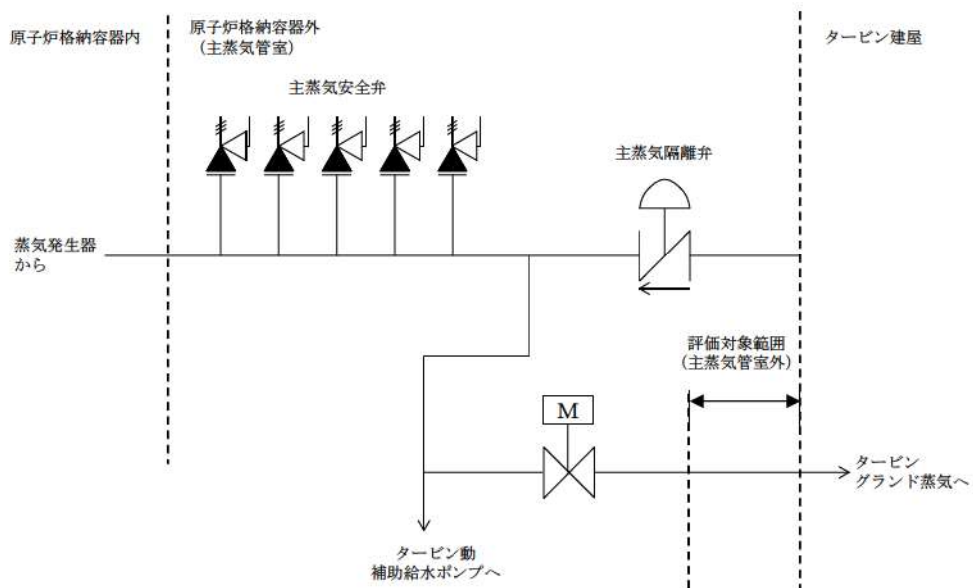


図6 主蒸気系（主蒸気管室外）概要

#### 4. 蒸気評価配管の想定破損について

蒸気評価配管は、防護対象設備への蒸気影響評価をする上で、原因を特定しない以下の破損を想定する。

なお、評価上の破損の想定位置は1箇所とし、複数箇所の同時破損は考慮しない。

補助蒸気系のうち、25A 超過配管（ターミナルエンド部を除く）配管については、溢水ガイドに基づいた応力評価を行い、1次応力+2次応力  $S_n$  が許容応力  $S_a$  の0.8倍以下であることを確認していることから、破損の大きさは、同様に溢水ガイドに基づき、配管内径の1/2の長さと同様に配管肉厚の1/2の幅を有する貫通クラックを想定する。その他の配管については、完全全周破断を想定する。（補足説明資料24）

蒸気発生器ブローダウン系（主蒸気管室外）及び主蒸気系（主蒸気管室外）は、溢水ガイドに基づいた応力評価を行い、1次応力+2次応力  $S_n$  が許容応力  $S_a$  の0.4倍以下であることを確認する方針とし、破損は想定しない。

#### 5. 蒸気影響評価の実施手順について

図3～図6で示した評価対象範囲について蒸気影響評価を実施した。評価に当たっては、次の手順1～6で実施した。

- 手順1 防護対象設備の抽出（没水、被水、蒸気共通）
- 手順2 想定破損対象の高エネルギー配管の特定
- 手順3 高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲の設定
- 手順4 高エネルギー配管の破損形状の決定
- 手順5 蒸気拡散解析の実施（蒸気影響低減対策を考慮）
- 手順6 解析結果と防護対象設備の健全性確認

泊発電所3号炉の1例（R/B T.P.17.8m 非再生冷却器室付近）を次ページ以降に示す。

##### （1）手順1 防護対象設備の抽出

防護対象設備は、重要度の特に高い安全機能を有する系統並びに使用済燃料ピットの冷却機能及び給水機能を有する系統から選定した。



青字 防護対象設備

図7 防護対象設備の抽出



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(2) 手順2 想定破損対象の高エネルギー配管の特定

蒸気影響を考慮すべき評価対象範囲の配管を特定した。

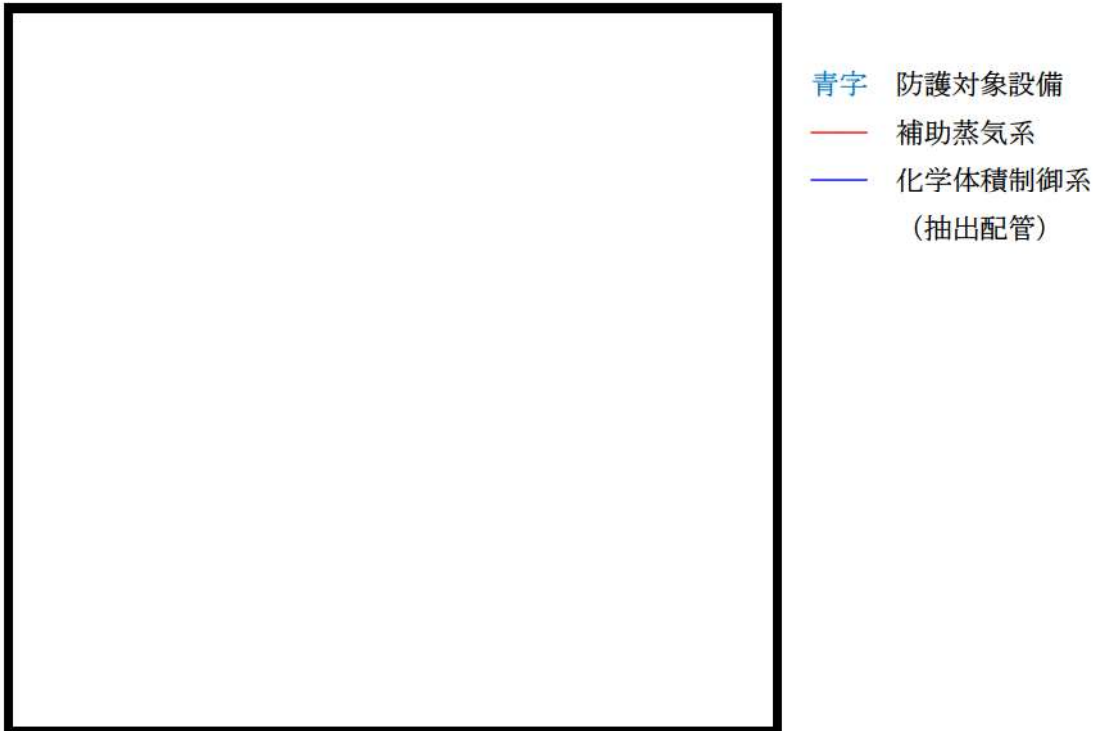


図8 高エネルギー配管の特定

(3) 手順3 高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲の設定

高エネルギー配管からの蒸気漏えい影響範囲にあるかを確認した。蒸気漏えい影響範囲は、漏えい対象の高エネルギー配管から、開口部及び貫通部のない壁等までとした。

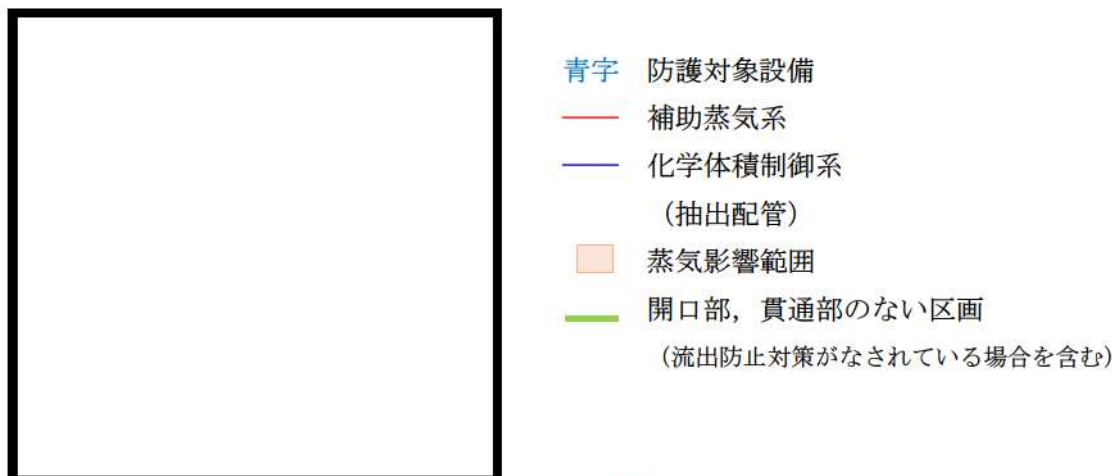


図9 蒸気漏えい影響範囲の設定

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(4) 手順4 高エネルギー配管の破損形状の決定

破損形状は補助蒸気系以外の配管は完全全周破断を想定，補助蒸気系は図 10 のフローに基づき決定した。

なお，蒸気発生器ブローダウン系（主蒸気管室外）及び主蒸気系（主蒸気管室外）は応力評価により破損しないことを確認した。

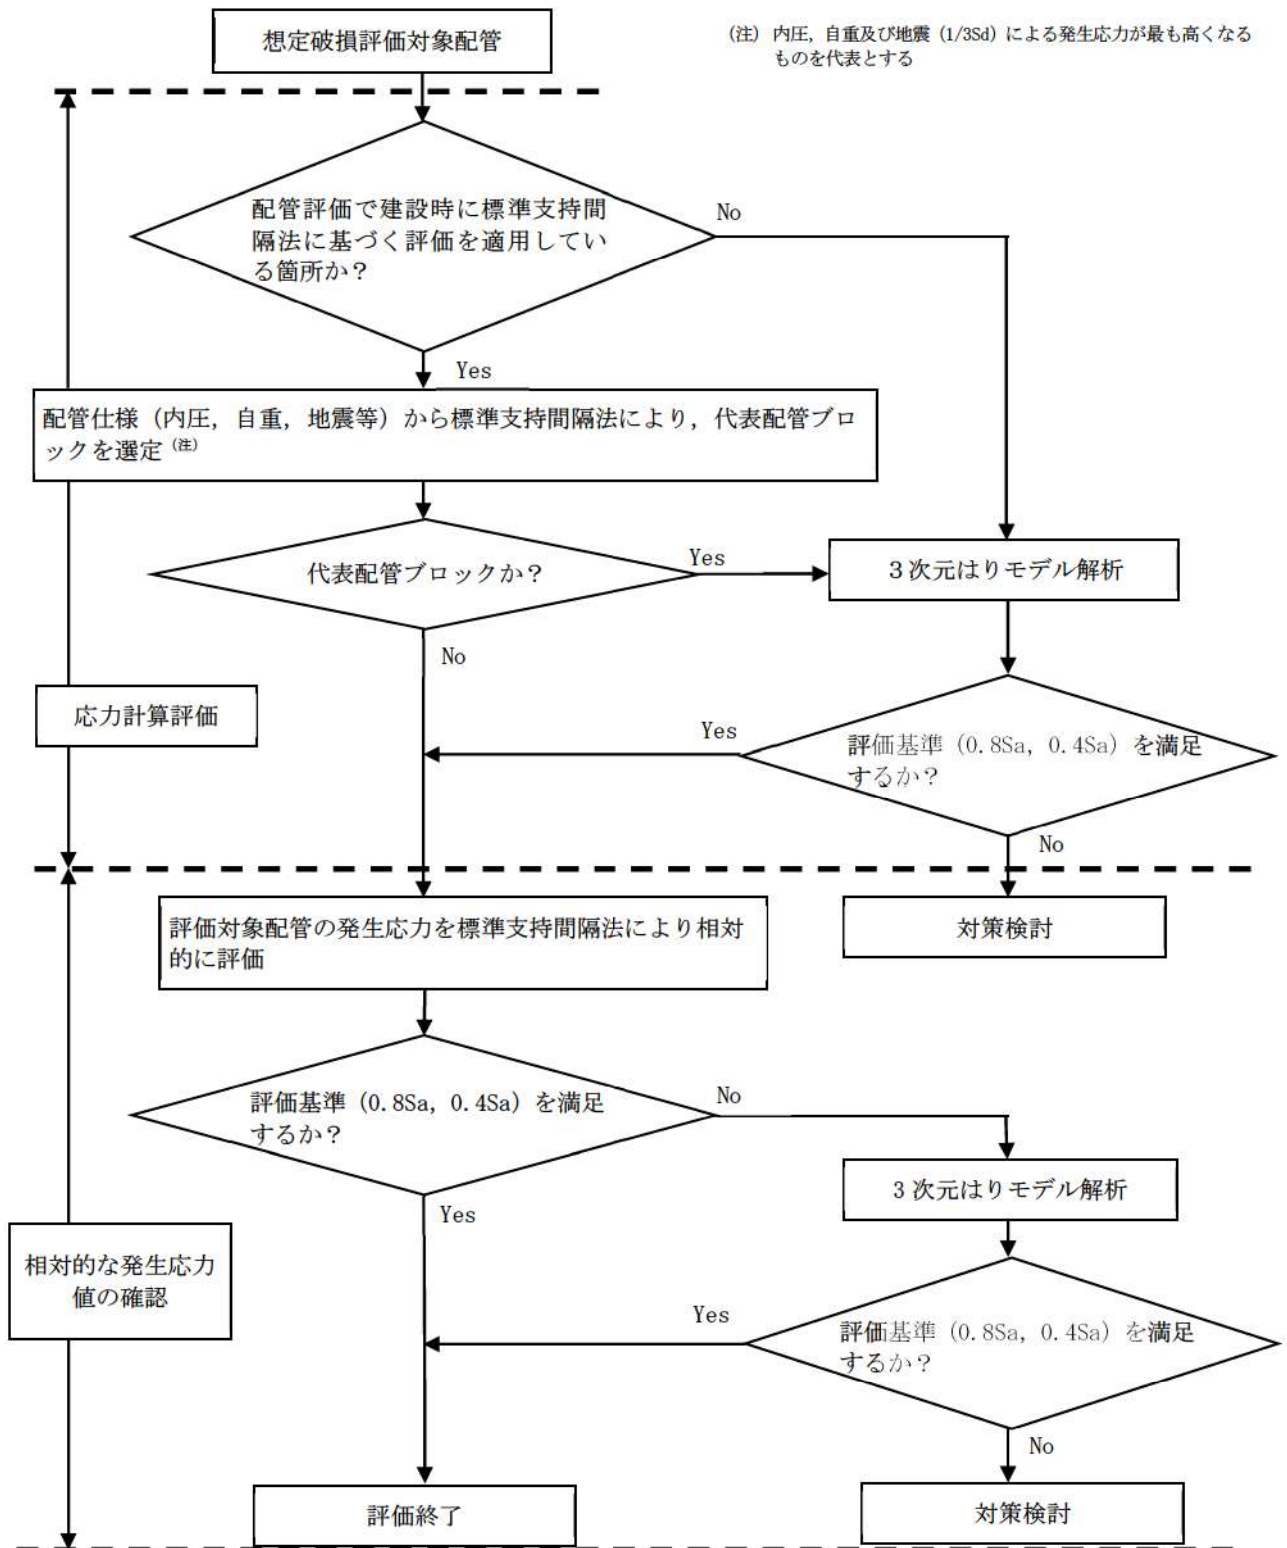


図 10 高エネルギー配管の破損形状の評価フロー



## (5) 手順5 蒸気拡散解析の実施

### ①解析コードについて

今回、蒸気拡散解析には、米国 NAI 社 (Numerical Applications Inc.) により開発された汎用熱流解析コードである GOTHIC コードを用いた。(補足説明資料 19)

GOTHIC コードは、質量、エネルギー及び運動量の 3 保存則を気相、液相、液滴相の各流体場に適用し状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式、相関式等を解くことにより流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能で、空間は解析区画として模擬され、それらはパスにより接続される。

今回の蒸気拡散解析では、一定の区画を集中定数系のボリュームとして定義し、パスで接続された区画の蒸気拡散を評価した。

なお、当該コードの妥当性については、MHI (メーカー) により解析結果と試験データとの比較により確認されている。

また、当該コードの解析に当たっては解析業務の品質を確保するため、事業者による解析結果等の検証を実施している。

### ②主なインプットデータ

蒸気拡散解析における主なインプットデータは以下のとおり。

- ・ 区画体積及びパス開口面積
- ・ 空調条件 (給排気量及び位置)
- ・ 区画初期条件 (温度, 湿度, 圧力)
- ・ 破損想定機器 (高エネルギー配管) からの質量流量及びエネルギー放出量

### ③主なアウトプットデータ

蒸気拡散解析における主なアウトプットデータは以下のとおり。

- ・ 区画ごとの環境条件 (温度及び湿度)

### ④解析の保守性について

防護対象設備の健全性を確認する判断基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように以下のとおり解析条件を保守的に設定した。

- ・ 放出流量は、安全解析の ECCS 性能評価でも認められた臨界流モデルを用いて算出
- ・ ヒートシンクとなる構造物 (コンクリート壁等) への熱伝達による温度低下を考慮しない
- ・ 温度検出器等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設定
- ・ 蒸気しゃ断弁の閉止時間を実動作時間 (21 秒) に対し長め (25 秒) に設定
- ・ 蒸気しゃ断弁閉止動作中の蒸気放出流量は弁全開時と同じとして設定

### ⑤蒸気拡散解析の方法について

- ・ 手順 3 で設定した蒸気漏えい影響範囲を空調の流れを模擬できるように蒸気拡散解析区画

に分割

- ・ 蒸気拡散解析区画内にある高エネルギー配管の想定破損時の各解析区画の環境条件を解析

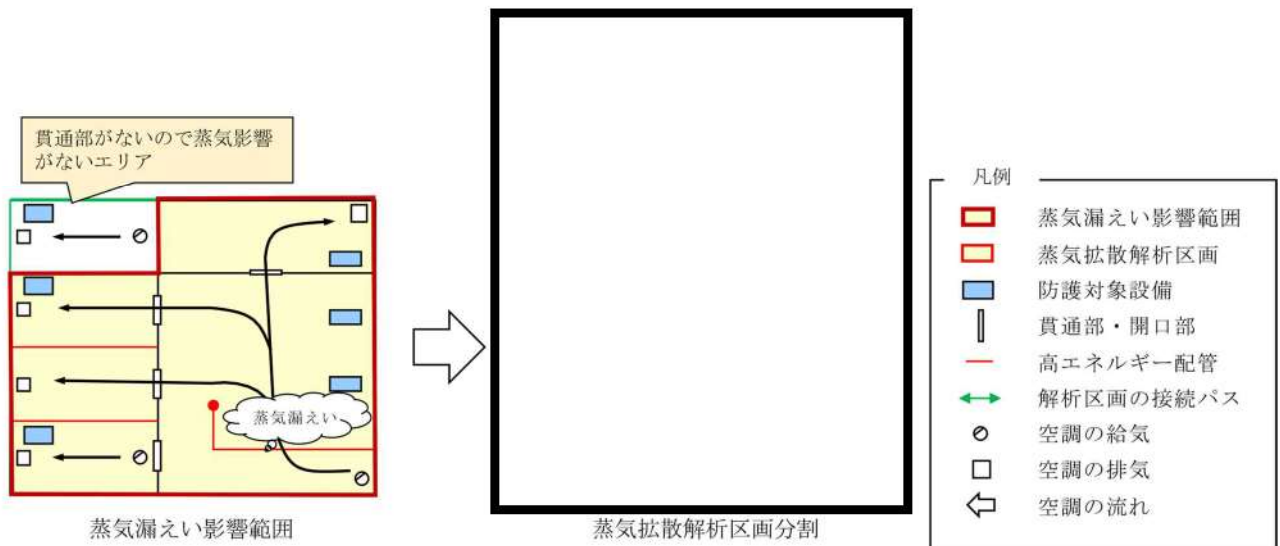


図 11 GOTHIC のモデル設定例

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(6) 手順6 解析結果と防護対象設備の健全性確認 (補足説明資料 20)

① 蒸気拡散解析結果の例

蒸気拡散解析結果の例を 2 例示す。

- ・ 例 1 抽出配管 3B ターミナルエンド完全全周破断の例

温度検出器による検知 (50℃以上で温度高警報, 60℃以上で温度異常高警報), その他パラメータを踏まえて中央から手動隔離することで防護対象設備の確認済耐環境温度 (120℃) 以下に抑えられることが確認できた。

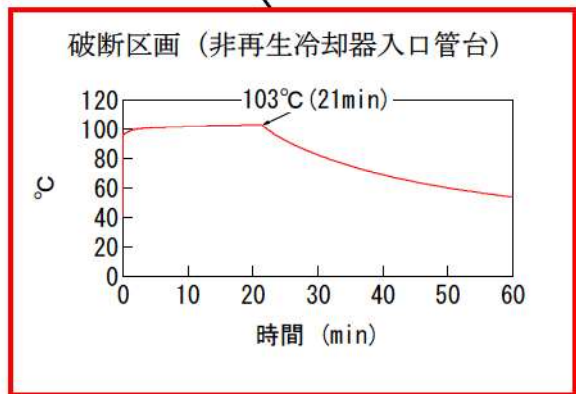
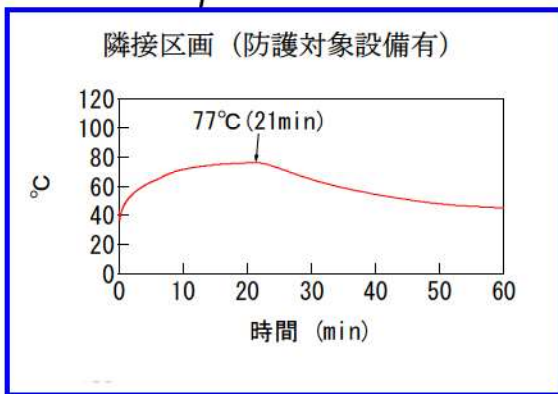




図 12 例 1 の結果

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

・例2 補助蒸気系 1B 一般部完全全周破断の例

温度検出器による検知 (60°C) で蒸気しゃ断弁を自動閉止することで防護対象設備の確認済耐環境温度 (120°C) 以下に抑えられることが確認できた。

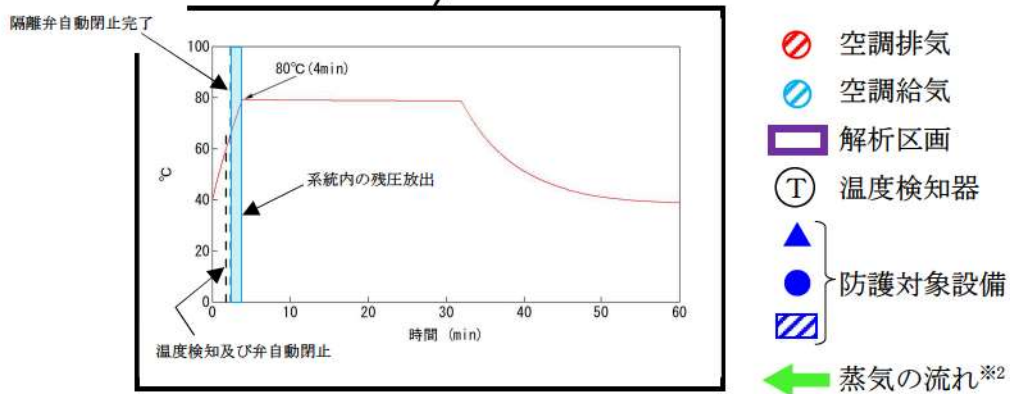


図 13 例2の結果


枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

②防護対象設備の耐蒸気性能について

防護対象設備が、120°Cの耐蒸気性能を有することを蒸気曝露試験により確認した。<sup>※1</sup> (補足説明資料 22)


試験方法は次のとおりである。

- ・試験対象設備は蒸気影響を受ける区画に設置された防護対象設備から網羅的に抽出
- ・試験温度プロファイルは、解析結果を包絡する系統自動／手動隔離時の蒸気拡散解析結果を考慮
- ・供試体に蒸気を直接噴霧し、蒸気曝露中<sup>※2</sup>及び蒸気曝露後に信号や実動作により健全性を確認

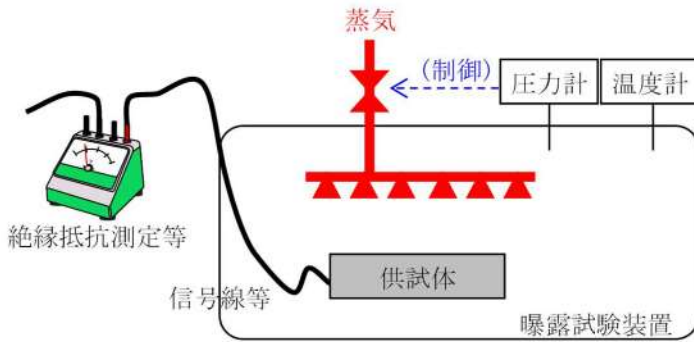

【供試体】 電動弁，空気作動弁，ダンパ，伝送器，流量設定器，温度スイッチ，現場盤 等

蒸気曝露試験イメージ図

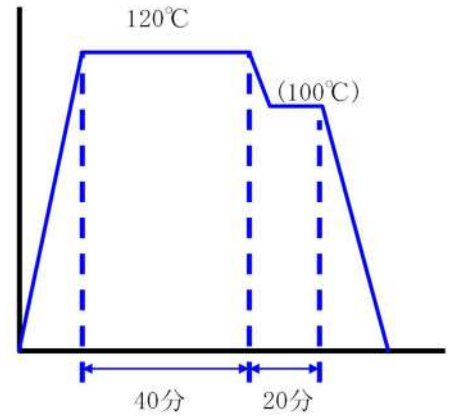

試験温度プロファイル

図 14 蒸気曝露試験概要

※1 モータ及び電気ヒータは机上評価を実施

※2 蒸気曝露中に信号，実動作による健全性を確認できないものについては，曝露後の状態から曝露中の健全性を考察

## 原子炉格納容器及び主蒸気管室内防護対象設備の溢水影響について

本資料は、原子炉格納容器及び主蒸気管室内防護対象設備の溢水影響についてまとめたものである。

I. では原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響について、II. では原子炉格納容器内機器の耐環境性試験におけるスプレイ条件について、III. では主蒸気管室内防護対象設備の蒸気影響について記載する。

## I. 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響について

## 1. 原子炉格納容器内の主蒸気管，主給水管の破断について

耐環境性仕様である防護対象設備は、原子炉格納容器内において想定される設計基準事故として、LOCAだけでなく主蒸気管破断（以下「MSLB」という）も考慮した検証を実施している。具体的には、図1に示すようなプロファイルで環境試験を実施しており、このプロファイルは、LOCA及びMSLBの両者の環境条件を考慮して設定したものである。

なお、主給水管破断については、MSLBよりも原子炉格納容器内に放出されるエネルギーが小さいことから、MSLBの環境条件に包絡される。




図1 LOCA, MSLBを考慮した温度及び圧力変化（典型的な例）

□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 2. 原子炉格納容器内防護対象設備の保守管理について

耐環境性仕様である原子炉格納容器内の防護対象設備については、定期点検及び定期取替えを実施し、プラントの安全機能に影響のないようにしている。

定期点検については、外観点検及び絶縁抵抗測定その他、各設備に応じた特性試験及び入出力試験を実施している。

また、定期取替えについては、検証寿命等を考慮して取替えの周期を定め、この周期内での取替えを実施している。

表1 格納容器内高レンジエリアモニタの保守管理の例

点検内容	点検周期 [回/定検]
外観点検	1/1
絶縁抵抗測定	1/1
静電容量測定	1/1
特性試験	1/1
入出力試験	1/1
定期取替	1/9

表2 原子炉格納容器内防護対象設備の定期取替周期

設備		取替周期
電動弁駆動装置		- ※1
空気制御弁	リミットスイッチ	～15年
	電磁弁	～6年
伝送器		～17年
温度計		～28年
中性子束検出器		～5年
格納容器内高レンジエリアモニタ		～30年

※1 60年の健全性を確認済み

## 3. 原子炉格納容器内防護対象設備の溢水影響評価について

耐環境性仕様である原子炉格納容器内防護対象設備については、LOCA時の原子炉格納容器内環境に対して機能維持が図れるよう、以下のことを確認している。確認結果の一覧は別表に示す。

### (1) 被水影響

LOCAに伴い原子炉格納容器内圧力が上昇すると、格納容器スプレイが動作し、スプレイ水により防護対象設備が被水する。原子炉格納容器内防護対象設備は、スプレイ水に対しても

機能維持が図れることを1. に述べた環境試験により確認している。

(2) 没水影響

LOCAに伴う炉心注入及び格納容器スプレイにより、燃料取替用水ピット及び蓄圧タンクの保有水が原子炉格納容器内に注水される。LOCA時に機能要求のある防護対象設備は、1次冷却系の漏えい水の他、これらの保有水全量が原子炉格納容器内にたまった場合においても、没水しない高さに設置している。

(3) 蒸気影響

LOCAに伴い原子炉格納容器内には蒸気が充満する。

原子炉格納容器内防護対象設備は、蒸気環境下においても機能維持が図れることを1. に述べた環境試験により確認している。



泊発電所3号炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (1/2)

系 統	機器名称	機器番号	没水評価※1 機能喪失高さ (T. P.)	被水 評価	蒸気 評価
1次冷却系	加圧器逃がし弁	3PCV-452A, B	○39.1m	○	○
化学体積 制御系	1次冷却材ポンプ封水戻りライン C/V内側隔離弁	3V-CS-254	○18.3m	○	○
安全注入系	高压注入ポンプ出口 C/V内側隔 離弁	3V-SI-061A, B	○18.3m	○	○
	高温側高压注入A(B)ライン止 め弁	3V-SI-062A, B	○18.3m	○	○
余熱除去系	余熱除去A(B)ライン入口止め 弁	3PCV-410, 430	○20.6m	○	○
	余熱除去ポンプ入口 C/V内側隔 離弁	3V-RH-002A, B	○15.185m	○	○
	余熱除去冷却器出口 C/V内側隔 離弁	3V-RH-033A, B	○18.3m	○	○
	高温側低圧注入ライン止め弁	3V-RH-034A, B	○18.3m	○	○
原子炉補機 冷却水系	1次冷却材ポンプ補機冷却水出口 C/V内側隔離弁	3V-CC-526	○18.3m	○	○
試料採取系	Bループ高温側サンプリングラ インC/V内側隔離弁	3V-SS-514	○21.0m	○	○
	Cループ高温側サンプリングラ インC/V内側隔離弁	3V-SS-519	○21.0m	○	○
制御用空気系	制御用空気原子炉格納容器内供 給弁	3V-IA-514A, B	○18.3m	○	○
格納容器減圧 設備及び 格納容器水素 制御設備	格納容器減圧ライン格納容器内 側隔離弁	3V-DP-001A, B	○36.1m	○	○
放射線監視設 備空気サンプ リング系	格納容器空気サンプル取出し格 納容器内側隔離弁	3V-RM-001	○36.8m	○	○

※1 溢水水位：T. P. 15.1m

泊発電所3号炉 原子炉格納容器内防護対象設備リスト (2/2)

系 統	機器名称	機器番号	没水評価※1 機能喪失高さ (T. P.)	被水 評価	蒸気 評価
計測制御系	1次冷却材圧力	3PT-410, 430	○18.8m	○	○
	1次冷却材高温側温度 (広域)	3TE-410, 420, 430	○23.0m	○	○
	1次冷却材低温側温度 (広域)	3TE-417, 427, 437	○22.2m	○	○
	1次冷却材高温側温度 (狭域)	3TE-411A, 413A, 415A, 3TE-421A, 423A, 425A 3TE-431A, 433A, 435A 3TE-441A, 443A, 445A	○22.0m	○	○
	1次冷却材低温側温度 (狭域)	3TE-411B, 421B, 431B, 441B	○22.0m	○	○
	加圧器圧力	3PT-451, 452, 453, 454	○25.8m	○	○
	加圧器水位	3LT-451, 452, 453, 454	○18.8m	○	○
	格納容器再循環サンプ水位 (狭域, 広域)	3LT-620, 630 3LT-621, 631	○15.5m	○	○
	中性子源領域検出器	3NE31, 32	○17.5m	○	○
	出力領域検出器	3NE41A, B 3NE42A, B 3NE43A, B 3NE44A, B	○17.5m	○	○
	蒸気発生器水位 (広域)	3LT-464, 474, 484	○18.8m	○	○
	蒸気発生器水位 (狭域)	3LT-460, 461, 462, 463 3LT-470, 471, 472, 473 3LT-480, 481, 482, 483	○25.8m	○	○
	格納容器高レンジエリアモニタ (低レンジ)	3RE-91A, 92A	○40.2m	○	○
	格納容器高レンジエリアモニタ (高レンジ)	3RE-91B, 92B	○40.2m	○	○
	1次冷却材流量	3FT-412, 413, 414, 415 3FT-422, 423, 424, 425 3FT-432, 433, 434, 435	※2	※2	※2

※1 溢水水位 : T. P. 15.1m

※2 LOCA 時に機能要求なし

## II. 原子炉格納容器内機器の耐環境性試験におけるスプレイ条件について

### 1. 耐環境性試験の試験条件の考え方

原則として、米国の民間規格 IEEE-323 を参考に、実機条件及び試験装置条件を考慮して設定する。

なお、格納容器スプレイによる被水については、機器のシール性能が確認できれば機能への影響はないものと判断している。

表 3 実機条件と試験条件の比較

	試験条件 (伝送器の例)	実機条件 (泊発電所 3 号炉)	IEEE-323
スプレイ 流量	63.7 [L/min/m <sup>2</sup> ]	12.5 [L/min/m <sup>2</sup> ]	6.1 [L/min/m <sup>2</sup> ]
スプレイ 時間	24 [h]	24 [h] 以上	24 [h]

### 2. スプレイ条件の保守性に関する考察

格納容器スプレイは図 1 のとおり、LOCA 後の環境温度、圧力が高い条件で 24 時間実施している。

この条件でシール性能に問題のないことを確認できれば、温度、圧力が低下した 24 時間以降のシール性能についても問題はないと考えられ、IEEE-323 にしたがったスプレイ条件は試験条件として妥当と判断している。

## III. 主蒸気管室内防護対象設備の蒸気影響について

### 1. 主蒸気管室の区画分離について

主蒸気管室（以下「MS 室」という）は、主蒸気管破断（以下「MSLB」という）が発生した場合においても蒸気の影響が他の区画に伝播することのないよう、区画分離した設計としている。

具体的には以下のとおりである。

#### <区画分離>

MS 室と他の区画との境界には、配管貫通部及びケーブル貫通部が存在するが、MSLB によって発生した蒸気が他の区画に流入することのないよう、隙間にはシール処理を施している。区画分離のイメージを図 2、シール処理の例を図 3 に示す。

#### <空調設備>

MS 室には、空調設備として給気ファンを備えているが、空調ダクトは他の区画を経由せず、直接屋外で給排気している。

<その他>

MS 室にはブローアウトパネルを設置しているが、ブローアウトパネルが開放した場合においても、蒸気は他の区画を経由せず、直接タービン建屋に逃がす構造としている。


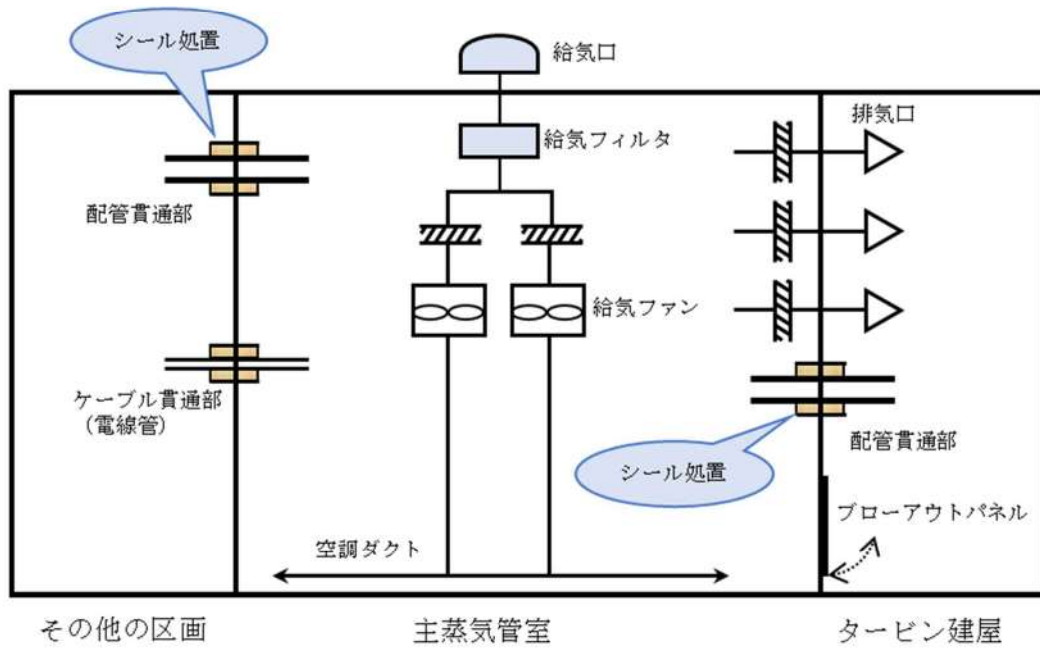


図2 主蒸気管室の区画分離のイメージ図




電線管貫通部



配管貫通部

図3 シール処理の例

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 2. MS 室の環境条件及び防護対象設備について

MS 室内の防護対象設備は、設計基準事故において環境条件が最も厳しくなるMSLBに伴う蒸気影響に対しても、機能維持が図れるよう考慮している。

以下に、MSLB時のMS室の環境条件の考え方を表4に防護対象設備の一覧を示す。

### ①圧力条件

MSLB時には、配管から放出される蒸気によりMS室全域の温度及び圧力が上昇する。MS室には減圧装置としてブローアウトパネルを設置しているため、圧力は保守的にMS室の設計耐圧まで上昇すると想定する。

### ②温度条件

MS室の温度は、MSLBにより圧力がMS室の設計圧力まで上昇すると仮定し、飽和蒸気の等エンタルピ変化により得られる温度まで上昇すると想定する。

### ③隔離条件

MS室の温度、圧力の上昇は、MSLB発生から原子炉トリップ及び破損SGの隔離までの時間、プラントの安定に要する時間、残留蒸気の放出終了までの時間を考慮する。蒸気停止後は隣接区画、タービン建屋への熱伝達を考慮した放熱量から温度低下時間を設定する。

上記①～③に基づき設定したMS室内の温度変化を図4に、環境条件を表4に示す。



図4 MSLB時のMS室内温度変化（環境条件）

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表 4 MS 室内の環境条件

プラント	設計耐圧 Pd [MPa]	最高温度 T1 [°C]	環境条件 [°C]
泊発電所 3 号炉	□	□	□

□ 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

表 5 MS 室内の防護対象設備の一覧

防護対象設備	種類	構成品 (電気計装品)	備考
補助給水隔離弁	電動弁	駆動装置	
主給水隔離弁	電動弁	駆動装置	
主蒸気逃がし弁	空気作動弁	リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁 ダイヤフラム	
主蒸気隔離弁	空気作動弁	リミットスイッチ	電気計装品を含む付属 パネルは MS 室外に設置

## GOTHIC コードについて

## 1. 概要

- GOTHIC コードは、原子力発電プラントの格納システムの事故解析を主目的に、米国 NAI 社により開発された汎用熱流動解析コードである。
- コードは、質量、エネルギー及び運動量の3保存則を気相、液相、液滴相の各流体場に適用し、状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式相関式等を解くことにより、流体、構造材の相互作用、機器の動作を考慮した過渡解析が可能である。
- 空間は解析区画として模擬され、それらはパスにより接続される。
- 蒸気拡散解析では、一定の区画を集中定数系のボリュームとして定義し、パスで接続された区画の蒸気拡散を評価する。

## 2. 蒸気拡散解析における主要なインプットデータ及びアウトプットデータ

## (1) インプットデータ

- 区画体積及びパス（ダクト含む。）開口面積
- 空調条件（給排気量及び位置）
- 区画初期条件（圧力、温度及び湿度）
- 想定破損機器（高エネルギー配管）からの質量流量及びエネルギー放出量



図 1 GOTHIC コードのインプット、アウトプットデータ

## (2) アウトプットデータ


- 区画ごとの環境条件（温度及び湿度）

## 3. モデルの妥当性について

GOTHIC コードは、蒸気拡散解析の妥当性を確認するため、ドイツの廃炉施設を利用した HDR (Heissdampfreaktor) 試験で実験解析し、想定破損機器（高エネルギー配管）から放出される蒸気の区画間拡散挙動を適切に再現できることを確認している。



○ : 温度計測領域

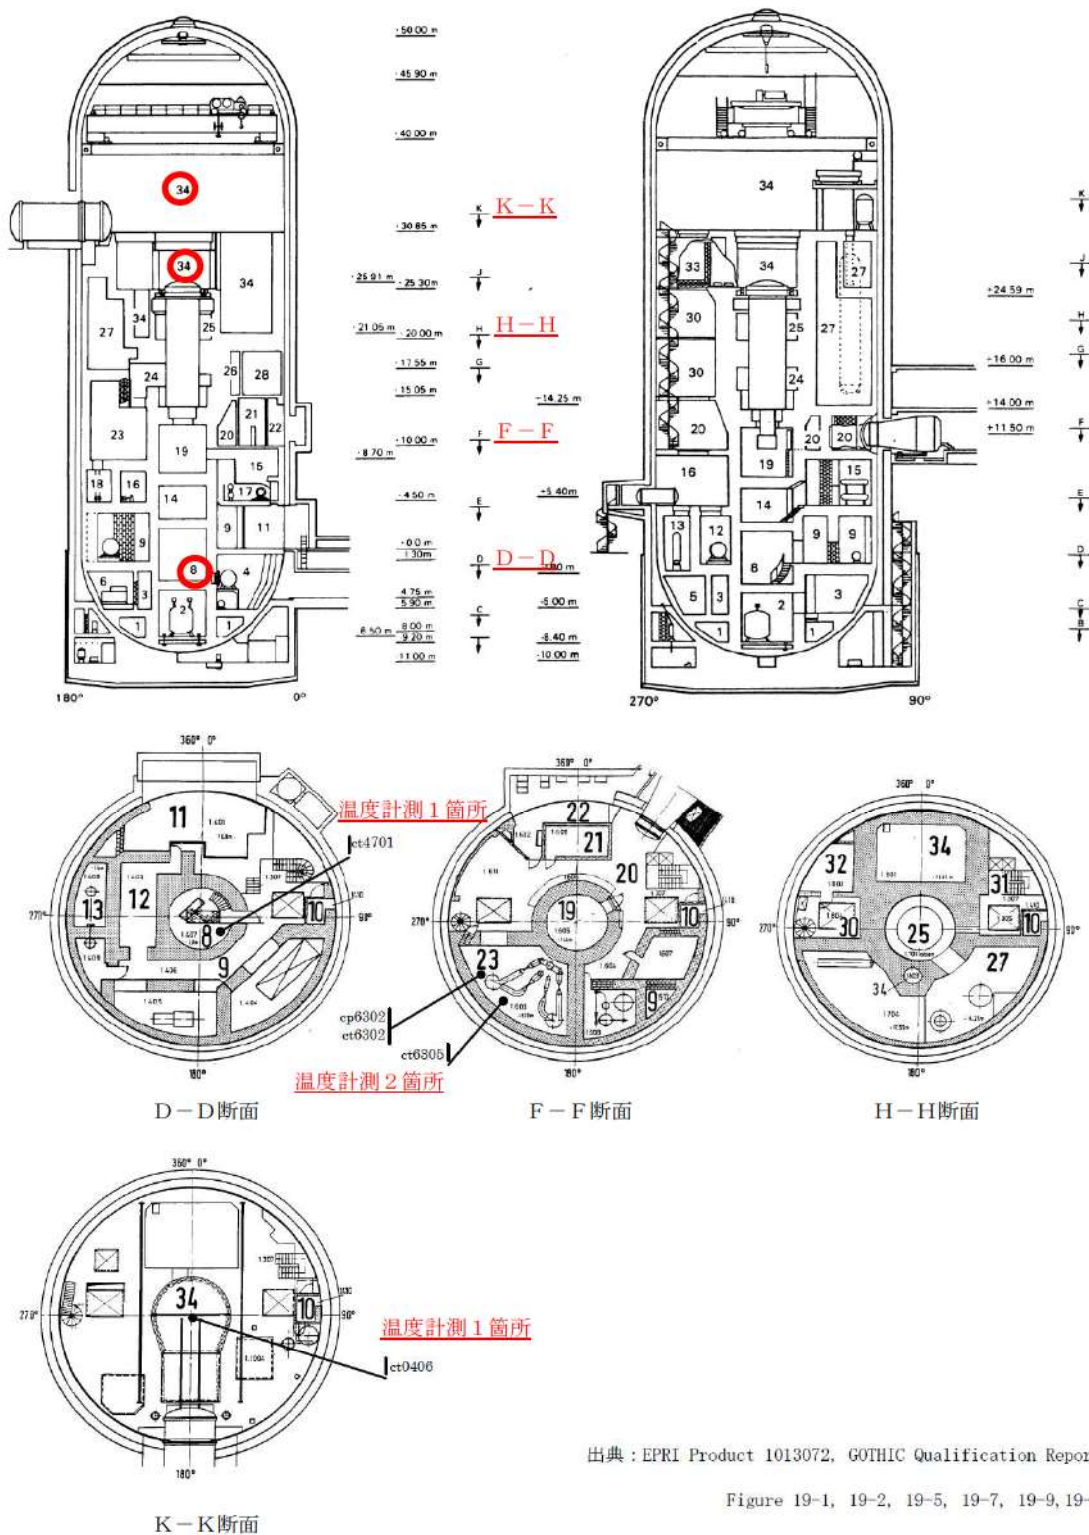


出典: EPRI Product 1013072, GOTHIC Qualification Report,

Figure 19-1, 19-2, 19-5, 19-7, 19-9, 19-11

図 2 HDR 試験設備の概要


: 区画番号

: 温度計測領域

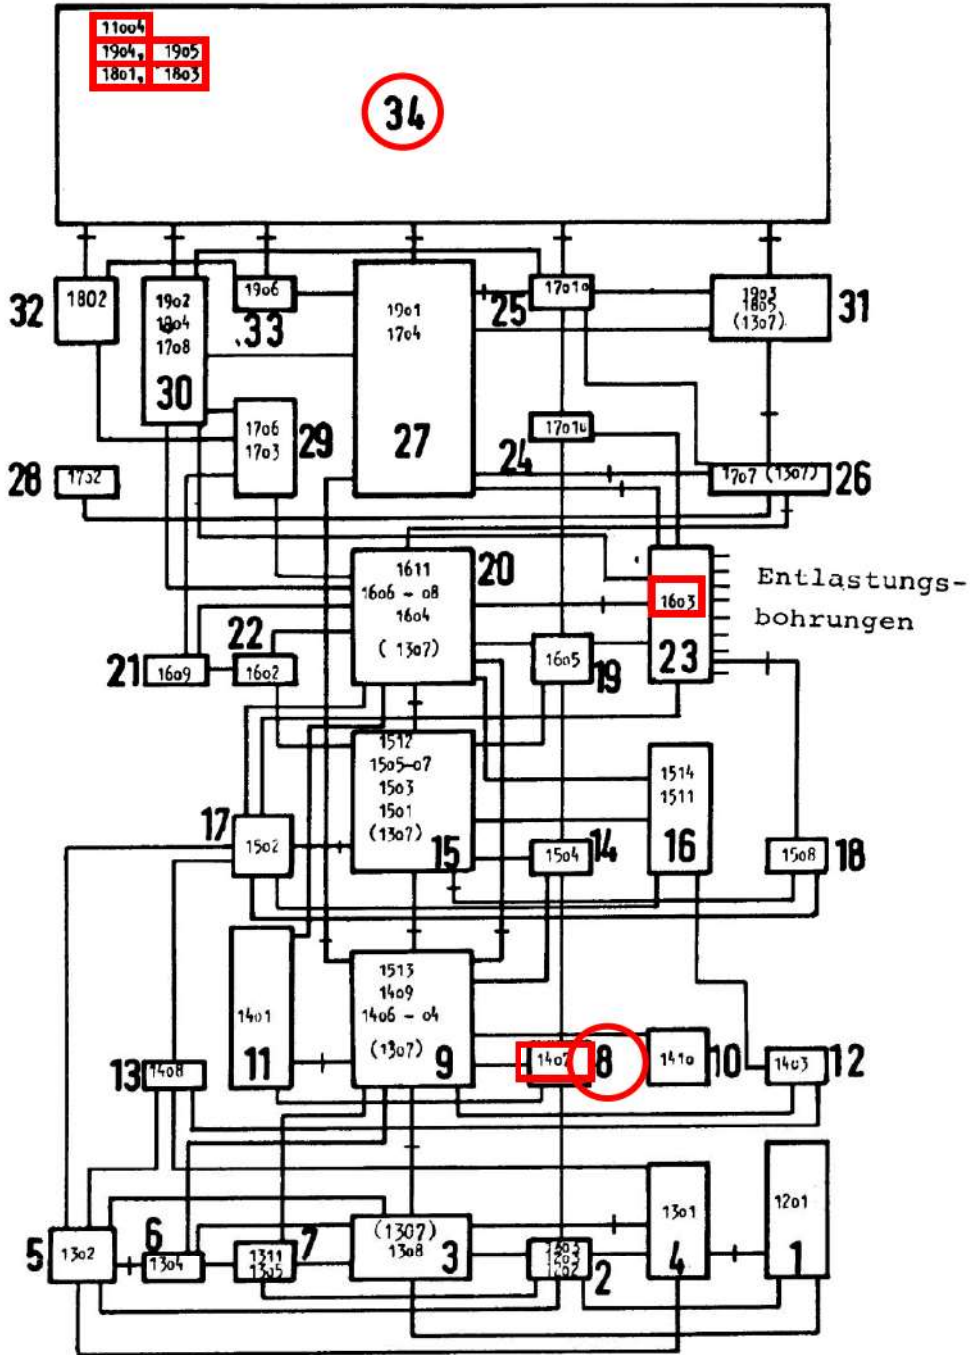


出典 : EPRI Product 1013072, GOthic Qualification Report, Figure 19-12

図 3 HDR 試験の GOthic による区画モデル化

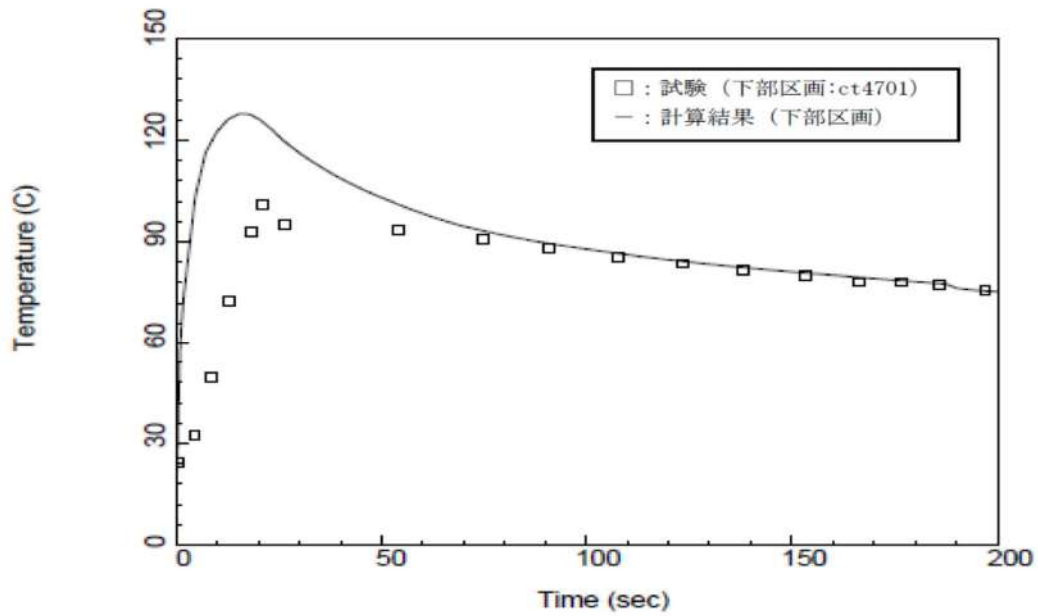

出典：EPRI Product 1013072, GOthic Qualification Report, Figure 19-22

下部区画温度 (Test V21.1)

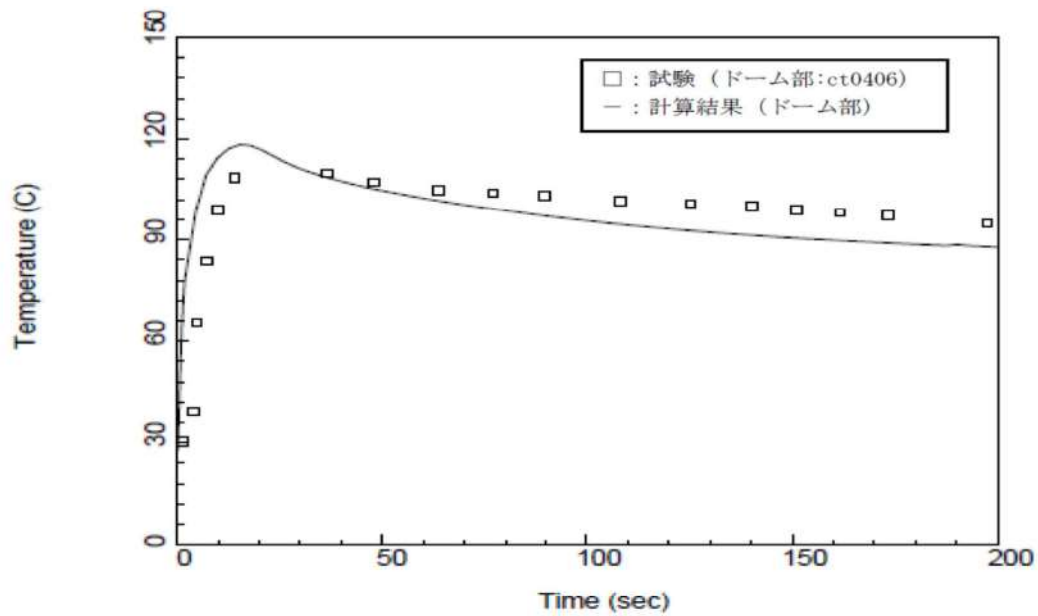

出典：EPRI Product 1013072, GOthic Qualification Report, Figure 19-24

ドーム部温度 (Test V21.1)

図4 HDR 試験及びGOTHIC 解析結果  
(領域8 (下部区画) 及び領域34 (ドーム部) での温度の比較)

#### 4. 蒸気評価配管の破損に伴う環境影響評価への適用について

##### (1) 蒸気漏えい影響範囲の設定

蒸気評価配管と防護対象設備の配置上の位置関係を確認し、蒸気発生源の特定を行う。蒸気発生源の存在する区画に貫通部があれば隣接する区画も蒸気漏えい影響範囲として考慮する。

なお、蒸気拡散に影響を与える可能性のある事項は、下記のとおり取り扱う。

- ① 空調は、ハロン消火設備の作動に伴い停止するが、30分後に再起動する。
- ② 配管は、末端開放はないため、配管内部を通じた蒸気拡散は考慮しない。
- ③ 電線管について、壁貫通の電線管内部は耐火シールを施しているため、電線管内部を通じた蒸気拡散は考慮しない。
- ④ 蒸気影響範囲に設置されている防火ダンパは、閉止温度 120℃に設定していることから、蒸気拡散への影響はない。

##### (2) 解析モデルの設定

GOTHIC コードによる蒸気拡散解析においては、空調条件が解析のインプットデータの1つとなるため、蒸気漏えい影響範囲に対して空調の流れを模擬できるように、詳細に区画を分割して解析モデルを設定する。



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

##### (3) 蒸気放出量の算出

防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、保守的に、蒸気評価配管からの蒸気流出量は、臨界流モデルを用いて算出する。

臨界流モデルは、安全解析の ECCS 性能評価「原子炉冷却材喪失（小 LOCA）」でも使用が認められており、安全解析に準じた算出としている。

##### (4) ヒートシンクの考慮

防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、保守的に、蒸気評価配管からの放出蒸気が、コンクリート壁等のヒートシンクへの熱伝達により温度低下することはないこととして算出する。

以上のことから、モデルの適切な設定と保守的な計算により、GOTHIC コードを蒸気拡散解析に適切に用いることができる。

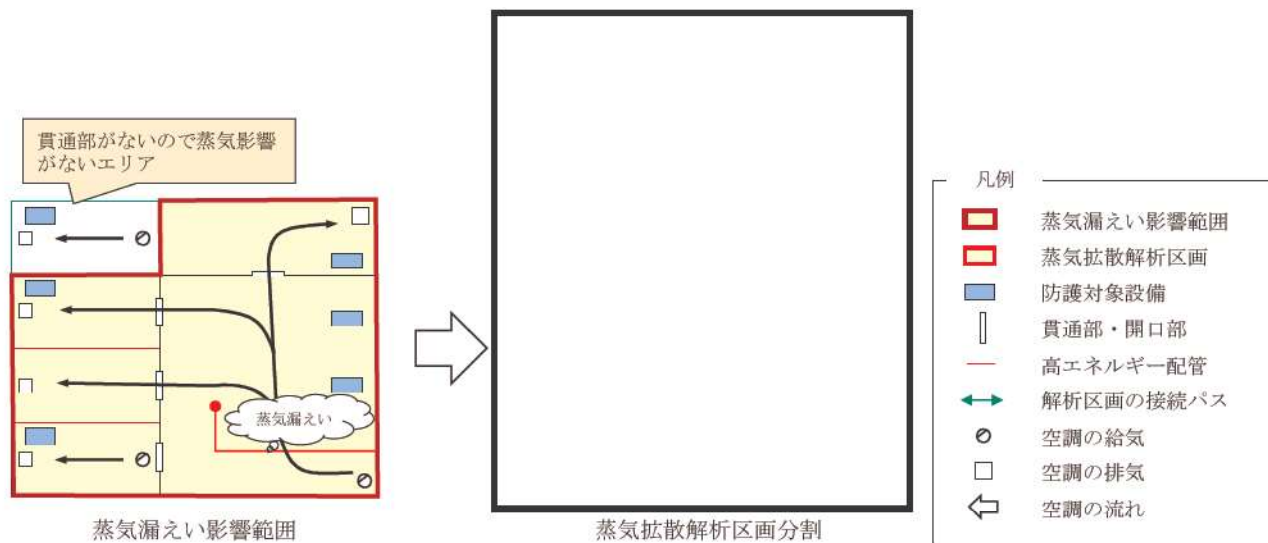


図5 GOthic のモデル設定例

枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 5. 蒸気影響評価における保守性について

GOthic コードを用いた蒸気拡散解析の目的は、高エネルギー配管の想定破損時における防護区画内の環境温度が防護対象設備の確認済耐環境温度以下となることを確認することである。

このため、蒸気拡散解析では、実機に近い温度分布を算出するのではなく、実機よりも高い温度分布を算出し、保守的な評価を行うこととしている。

すなわち、GOthic コードを用いた蒸気拡散解析の実施においては、(1) のとおり解析条件に保守性を考慮している。

さらに、蒸気漏えい検知システム等の蒸気影響緩和対策の実施においても、(2)、(3) の保守性を考慮しており、当該目的に対して、総合的な保守性を確保している。

(1) 実機よりも高い温度分布が算出されるように、解析条件には次項の保守性を考慮している。

- 蒸気流出量を安全解析の ECCS 性能評価でも認められた臨界流モデルを用いて算出
- 放出蒸気がコンクリート壁等のヒートシンクへの熱伝達により温度低下することはないこととして算出
- 温度検出器等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設置
- 蒸気しゃ断弁の閉止時間を実動作時間に対し長めに設定
- 蒸気しゃ断弁閉止動作中の蒸気放出流量は弁全開状態と同じとして設定

(2) 蒸気拡散解析では解析区画内物理量を平均値で計算するため1つの解析区画内での温度分布はわからないが、仮に解析区画内に温度分布が生じたとしても、蒸気漏えい検知システムの温度センサを天井付近に配置することにより、温度の検出性において、保守側に作用するようにしている。(補足説明資料 20)

(3) 防護対象設備の確認済耐環境温度 120℃に対して、蒸気影響緩和対策（蒸気漏えい検知システムによる自動隔離等）によって、防護区画内の温度を 100℃程度に制限できるようにしている。

## 蒸気拡散解析による蒸気影響評価結果

本資料は、蒸気拡散解析による蒸気影響評価結果についてまとめたものである。

I. では防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果について、II. では想定破損に伴う蒸気影響評価結果について、III. では蒸気拡散解析における解析区画の分割による影響について記載する。

## I. 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果について

防護対象設備の蒸気影響評価で判定に用いる確認済耐環境温度について、確認した結果を表1に示す。

表1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (1/9)

機器名称	機器番号	仕様温度 (°C) (設計値)	確認済 耐環境温度	確認済 耐環境温度 (°C) の出处	試験	備考
3 A-制御用空気ヘッド圧力 (III)	3PT-1810	-40~85	120	耐蒸気性能試験	伝送器	
3 B-制御用空気ヘッド圧力 (IV)	3PT-1800					
3-充てんラインC/V外側止め弁	3V-CS-175	45	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部	
3-充てんラインC/V外側隔離弁	3V-CS-177					
3-ほう酸注入タンク出口C/V外側隔離弁A	3V-SI-036A					
3-ほう酸注入タンク出口C/V外側隔離弁B	3V-SI-036B					
3-補助高圧注入ラインC/V外側隔離弁	3V-SI-051					
3 A-余熱除去冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-117A					
3 B-余熱除去冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-117B					
3 A-格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-177A					
3 B-格納容器スプレイ冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-177B					
3 A-余熱除去ポンプ出口流量 (I)	3FT-601					
3 B-余熱除去ポンプ出口流量 (II)	3FT-611					

表 1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (2/9)

機器名称	機器番号	仕様温度 (°C) (設計値)	確認済 耐環境温度 (°C)	確認済 耐環境温度 (°C) の出处	試験	備考
3 A-充てんポンプ	3CSP1A	40	120	耐蒸気性能試験	高圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外	
3 B-充てんポンプ	3CSP1B					
3 C-充てんポンプ	3CSP1C					
3 A-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁	3V-CC- 151A	45	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部	
3 B-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁	3V-CC- 151B					
3 A-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC- 159A					
3 B-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC- 159B					
3 A-使用済燃料ピットポンプ	3SFP1A	40	120	耐蒸気性能試験	低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外	
3 B-使用済燃料ピットポンプ	3SFP1B					
3-体積制御タンク出口第1止め弁	3LCV-121B	45	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部	
3-緊急ほう酸注入弁	3V-CS-541					
3-体積制御タンク出口第2止め弁	3LCV-121C					
3-充てんポンプ入口燃料取替 用水ピット側入口弁A	3LCV-121D					
3-充てんポンプ入口燃料取替 用水ピット側入口弁B	3LCV-121E					
3-BA, WD および LD エバポ補 機冷却水戻りライン第1止め弁	3V-CC-351					
3-BA, WD および LD エバポ補 機冷却水戻りライン第2止め弁	3V-CC-352					
3-ほう酸注入タンク入口弁A	3V-SI- 032A					
3-ほう酸注入タンク入口弁B	3V-SI- 032B					
3 A-ほう酸ポンプ	3CSP2A					
3 B-ほう酸ポンプ	3CSP2B					



表 1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (3/9)

機器名称	機器番号	仕様温度 (°C) (設計値)	確認済 耐環境温度 (°C)	確認済 耐環境温度 (°C) の出処	試験	備考
3 A-ほう酸タンク水位 (I)	3LT-206	-40~85	120	耐蒸気性能試験	伝送器	
3 B-ほう酸タンク水位 (II)	3LT-208					
3 A-蓄電池室排気ファン	3VSF31A	40	120	耐蒸気性能試験	低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外	
3 B-蓄電池室排気ファン	3VSF31B					
3 A-中央制御室給気ファン	3VSF21A					
3 B-中央制御室給気ファン	3VSF21B					
3 A-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3TS-2930	-10~50	120	耐蒸気性能試験	温度スイッチ	
3 A-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3TS-2931					
3 B-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3TS-2934					
3 B-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3TS-2935					
3 C-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3TS-2950					
3 A-中央制御室給気ファン 出口ダンパ	3D-VS-603A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：80</li> <li>・ポジションスイッチ：70</li> <li>・電磁弁：40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：120</li> <li>・ポジションスイッチ：120</li> <li>・電磁弁：120</li> </ul>	耐蒸気性能試験	オペレータ ポジションスイッチ 電磁弁	
3 B-中央制御室給気ファン 出口ダンパ	3D-VS-603B					
3 A-中央制御室循環風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2836	-5~60	120	耐蒸気性能試験	流量設定器	
3 B-中央制御室循環風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2837					

表 1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (4/9)

機器名称	機器番号	仕様温度 (°C) (設計値)	確認済 耐環境温度 (°C)	確認済 耐環境温度 (°C) の出処	試験	備考
3 A - 中央制御室給気ユニット ト冷水温度制御弁	3TCV-2827	40	120	耐蒸気性能試験	リミットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレータ ポジョナ 電磁弁	
3 B - 中央制御室給気ユニット ト冷水温度制御弁	3TCV-2828					
3 A - 中央制御室循環ファン	3VSF20A	40	120	耐蒸気性能試験	低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外	
3 B - 中央制御室循環ファン	3VSF20B					
3 A - 中央制御室循環ファン 入口ダンパ	3D-VS-604A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：80</li> <li>・ポジョンスイッチ：70</li> <li>・電磁弁：40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：120</li> <li>・ポジョンスイッチ：120</li> <li>・電磁弁：120</li> </ul>	耐蒸気性能試験	オペレータ ポジョンスイッチ 電磁弁	
3 B - 中央制御室循環ファン 入口ダンパ	3D-VS-604B					
3 A - 中央制御室循環風量調節ダンパ	3HCD-2836	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：80</li> <li>・ポジョナ：60</li> <li>・ポジョンスイッチ：70</li> <li>・電磁弁：40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：120</li> <li>・ポジョナ：120</li> <li>・ポジョンスイッチ：120</li> <li>・電磁弁：120</li> </ul>	耐蒸気性能試験	オペレータポジョナ ポジョンスイッチ 電磁弁	
3 B - 中央制御室循環風量調節ダンパ	3HCD-2837					
3 A - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2A) 出口空 気温度 (2)	3TS-2933	55	120	耐蒸気性能試験	電気ヒータ本体： 蒸気試験対象外	
3 B - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2B) 出口空 気温度 (2)	3TS-2937					
3 C - 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3TS-2951	-10~50	120	耐蒸気性能試験	温度スイッチ	

表 1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (5/9)

機器名称	機器番号	仕様温度 (°C) (設計値)	確認済 耐環境温度 (°C)	確認済 耐環境温度 (°C) の出処	試験	備考
3 C - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2C) 出口空 気温度 (2)	3TS-2953	55	120	耐蒸気性能試験	電気ヒータ本体： 蒸気試験対象外	
3 D - 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3TS-2954	-10~50	120	耐蒸気性能試験	温度スイッチ	
3 D - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2D) 出口空 気温度 (2)	3TS-2957	55	120	耐蒸気性能試験	電気ヒータ本体： 蒸気試験対象外	
3 A - 安全補機開閉器室給気 ファン	3VSF27A	40	120	耐蒸気性能試験	低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外	
3 B - 安全補機開閉器室給気 ファン	3VSF27B					
3 A - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ	3VSE2A	55	120	耐蒸気性能試験	モータ本体： 蒸気試験対象外 電気ヒータ本体： 蒸気試験対象外	
3 B - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ	3VSE2B					
3 C - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ	3VSE2C					
3 D - 非管理区域空調機器室 電気ヒータ	3VSE2D					
3 D - 非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3TS-2955	-10~50	120	耐蒸気性能試験	温度スイッチ	
3 A - 安全補機開閉器室給気 ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2774	40	120	耐蒸気性能試験	リミットスイッチ 減圧弁 ダイヤフラム オペレータ ポジショナ 電磁弁	
3 B - 安全補機開閉器室給気 ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2775					

表 1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (6/9)

機器名称	機器番号	仕様温度 (°C) (設計値)	確認済 耐環境温度 (°C)	確認済 耐環境温度 (°C) の出処	試験	備考
3 A - 燃料取替用水ポンプ	3RFP1A	40	120	耐蒸気性能試験	低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外	
3 B - 燃料取替用水ポンプ	3RFP1B					
3 - 燃料取替用水ピット水位 (I)	3LT-1400	-40~85	120	耐蒸気性能試験	伝送器	
3 - 燃料取替用水ピット水位 (II)	3LT-1401					
3 A - アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：60</li> <li>・ポジションスイッチ：70</li> <li>・電磁弁：-</li> <li>・減圧弁：60</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：120</li> <li>・ポジションスイッチ：120</li> <li>・電磁弁：120</li> <li>・減圧弁：120</li> </ul>	耐蒸気性能試験	オペレータ ポジションスイッチ 電磁弁 減圧弁	
3 B - アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101B					
3 - 格納容器圧力 (I)	3PT-590	-40~85	120	耐蒸気性能試験	伝送器	
3 - 格納容器圧力 (II)	3PT-591					
3 - 格納容器圧力 (III)	3PT-592					
3 - 格納容器圧力 (IV)	3PT-593					
3 A - 制御用空気 C/V 外側隔離弁	3V-IA-510A	45	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部	
3 B - 制御用空気 C/V 外側隔離弁	3V-IA-510B					
3 - 1次冷却材ポンプ封水戻りライン C/V 外側隔離弁	3V-CS-255					
3 A - 格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁	3V-CP-013A					
3 B - 格納容器スプレイ冷却器出口 C/V 外側隔離弁	3V-CP-013B					

表 1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (7/9)

機器名称	機器番号	仕様温度 (°C) (設計値)	確認済 耐環境温度 (°C)	確認済 耐環境温度 (°C) の出処	試験	備考
3 A-アニュラス空気浄化ファン	3VSF9A	40	120	耐蒸気性能試験	低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外	
3 B-アニュラス空気浄化ファン	3VSF9B					
3 A-アニュラス少量排気弁	3V-VS-103A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：62</li> <li>・リミットスイッチ：62</li> <li>・電磁弁：62</li> <li>・減圧弁：62</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：120</li> <li>・リミットスイッチ：120</li> <li>・電磁弁：120</li> <li>・減圧弁：120</li> </ul>	耐蒸気性能試験	オペレータ リミットスイッチ 電磁弁 減圧弁	
3 A-アニュラス戻りダンパ	3PCD-2373	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：60</li> <li>・ポジションスイッチ：70</li> <li>・電磁弁：-</li> <li>・減圧弁：60</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：120</li> <li>・ポジションスイッチ：120</li> <li>・電磁弁：120</li> <li>・減圧弁：120</li> </ul>	耐蒸気性能試験	オペレータ ポジションスイッチ 電磁弁 減圧弁	
3 B-アニュラス戻りダンパ	3PCD-2393					
3-よう素除去薬品タンク注入Aライン止め弁	3V-CP-054A	45	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部	
3-よう素除去薬品タンク注入Bライン止め弁	3V-CP-054B					
3-余剰抽出冷却器等補機冷却水入口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-422					
3-余剰抽出冷却器等補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-430					
3-1次冷却材ポンプ補機冷却水入口止め弁	3V-CC-501					
3-1次冷却材ポンプ補機冷却水入口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-503					
3-1次冷却材ポンプ補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-528					

表 1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (8/9)

機器名称	機器番号	仕様温度 (°C) (設計値)	確認済 耐環境温度 (°C)	確認済 耐環境温度 (°C) の出処	試験	備考
3 A - 中央制御室外気取入風 量調節ダンパ流量設定器	3HC-2823	-5~60	120	耐蒸気性能試験	流量設定器	
3 B - 中央制御室外気取入風 量調節ダンパ流量設定器	3HC-2824					
3 A - 中央制御室事故時外気 取入風量調節ダンパ流量設定 器	3HC-2850					
3 B - 中央制御室事故時外気 取入風量調節ダンパ流量設定 器	3HC-2851					
3 A - 中央制御室非常用循環 ファン出口空気流量	3FS-2867	-10~70	120	耐蒸気性能試験	流量スイッチ	
3 B - 中央制御室非常用循環 ファン出口空気流量	3FS-2868					
3 A - 中央制御室非常用循環 ファン入口ダンパ	3D-VS-602A	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：80</li> <li>・ポジション スイッチ：70</li> <li>・電磁弁：40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：120</li> <li>・ポジションス イッチ：120</li> <li>・電磁弁：120</li> </ul>	耐蒸気性能試験	オペレータ ポジションスイッチ 電磁弁	
3 B - 中央制御室非常用循環 ファン入口ダンパ	3D-VS-602B					
3 A - 中央制御室外気取入風 量調節ダンパ	3HCD-2823	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレー タ：80</li> <li>・ポジョ ナ：60</li> <li>・ポジション スイッチ：70</li> <li>・電磁弁：40</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オペレータ：120</li> <li>・ポジョナ：120</li> <li>・ポジションス イッチ：120</li> <li>・電磁弁：120</li> </ul>	耐蒸気性能試験	オペレータ ポジョナ ポジションスイッチ 電磁弁	
3 B - 中央制御室外気取入風 量調節ダンパ	3HCD-2824					
3 A - 中央制御室事故時外気 取入風量調節ダンパ	3HCD-2850					
3 B - 中央制御室事故時外気 取入風量調節ダンパ	3HCD-2851					
3 A - 中央制御室非常用循環 ファン	3VSF22A	40	120	耐蒸気性能試験	低圧ケーブル接続部 端子台 モータ本体： 蒸気試験対象外	
3 B - 中央制御室非常用循環 ファン	3VSF22B					

表 1 防護対象設備の確認済耐環境温度の確認結果 (9/9)

機器名称	機器番号	仕様温度 (°C) (設計値)	確認済 耐環境温度 (°C)	確認済 耐環境温度 (°C) の出処	試験	備考
3 A, B-C/V 再循環ユニット補機冷却水 入口 C/V 外側隔離弁	3V-CC- 203A	40	120	耐蒸気性能試験	モータ及び駆動部	
3 C, D-C/V 再循環ユニット補機冷却水 入口 C/V 外側隔離弁	3V-CC- 203B					
3 A-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC- 208A					
3 B-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC- 208B					
3 C-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC- 208C					
3 D-C/V 再循環ユニット補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC- 208D					

## II. 想定破損に伴う蒸気影響評価結果について

蒸気評価配管の想定破損に伴う蒸気漏えい及びその緩和対策を考慮した環境への影響についてGOTHIC コードによる蒸気拡散解析を実施し、防護対象設備の確認済耐環境温度以下に制限できていることを確認した結果を別表1に示す。別表1の記載の読み方は以下のとおり。

防護対象設備名称とその設置場所及び蒸気漏えい時に最も影響を与える対象系統を記載  
・「評価区画」とは、防護対象設備のある解析区画のこと

解析結果のうち、防護対象設備の環境が最も悪化する結果を記載  
・「破損区画」とは、想定破損箇所のある解析区画のこと  
・補助蒸気系は、自動検知、自動隔離を反映して解析  
・化学体積制御系（抽出配管）は、手動隔離を反映して解析  
・グラフの赤実線は完全全周破断、青実線は1/4Dt貫通クラックで解析

解析結果、防護対象設備の環境が最も悪化した際の温度・湿度

赤実線：完全全周破断  
青実線：1/4Dt貫通クラック  
黒実線：全周破断（片側放出）

想定破損箇所 系統	場所	評価 区画	防護対象設備		環境解析結果 (Max値)		環境解析結果(グラフ)
			名称	番号	温度 (°C)	湿度 (%RH)	温度
CVCS 抽出ライン	A/B 17.8m	Cf-12	3 A-ほう酸タンク水位 (I)	3LT-206	59	56	<p>溢水源：CVCS 3B 一般部 破損区画：Cf-31</p>  <p>手動隔離により蒸気放出停止する。約30分後の空調復旧により蒸気影響が及び、一時的に温度上昇しピーク温度59°Cに達するが、その後温度は低下する。</p>
ASS	A/B 10.3m	Bf-13	3-よう素除去薬品タンク注入 Aライン止め弁	3V-CP-054A	81	99	<p>溢水源：ASS 1・1/2B 一般部 破損区画：Bf-13</p>  <p>検知（約16分）＋隔離により約35分後に蒸気放出停止し、ピーク温度81°Cに達する。その後、約46分後に空調復旧し、温度は低下する。</p>

<系統略称>




CVCS 抽出ライン：化学体積制御系（抽出配管）

ASS：補助蒸気系






泊発電所 3 号炉 想定破損に伴う蒸気影響評価結果




赤実線 : 完全全周破断  
 青実線 : 1/4t 貫通クラック  
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

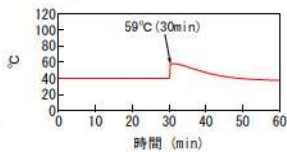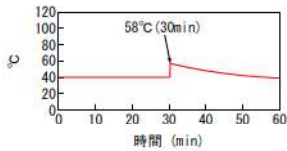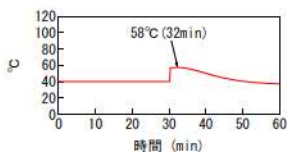想定破損箇所 系統	場所	評価 区画	防護対象設備		環境解析結果 (Max値)		環境解析結果 (グラフ) 温度
			名称	番号	温度 (°C)	湿度 (%RH)	
CVCS 抽出ライン	A/B 17.8m	Cf-12	3 A-ほう酸タンク水位 (I)	3LT-206	59	56	溢水源 : CVCS 3B 一般部 破損区画 : Cf-31 
			3 B-ほう酸タンク水位 (II)	3LT-208			
		Cf-14	3-ほう酸注入タンク 入口弁 A	3V-S1-032A	58	48	溢水源 : CVCS 3B 一般部 破損区画 : Cf-31 
			3-ほう酸注入タンク 入口弁 B	3V-S1-032B			
		Cf-15	3 A-ほう酸ポンプ	3CSP2A	58	57	溢水源 : CVCS 3B 一般部 破損区画 : Cf-31 
			3 B-ほう酸ポンプ	3CSP2B			




赤実線 : 完全全周破断  
 青実線 : 1/4t 貫通クラック  
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

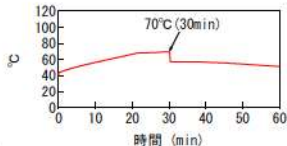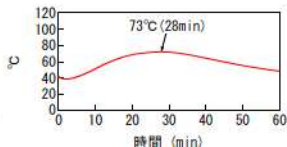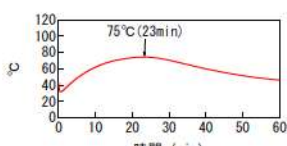想定破損箇所 系統	場所	評価 区画	防護対象設備		環境解析結果 (Max値)		環境解析結果 (グラフ)
			名称	番号	温度 (°C)	湿度 (%RH)	温度
CVCS 抽出ライン	R/B 17.8m	Cf-27	3-格納容器圧力 (I)	3PT-590	70	97	溢水源 : CVCS 3B 一般部 破損区画 : Cf-31 
			3-格納容器圧力 (II)	3PT-591			
		Cf-28	3B-制御用空気ヘッダ圧力 (IV)	3PT-1810	73	100	溢水源 : CVCS 3B 非再生冷却器 入口管台 破損区画 : Cf-24 
			3B-制御用空気C/V 外側隔離弁	3V-1A-510B			
		Cf-29	3-格納容器圧力 (III)	3PT-592	75	100	溢水源 : CVCS 3B 非再生冷却器 入口管台 破損区画 : Cf-24 
							手動隔離により蒸気放出停止する。破損後から蒸気影響が及び、約23分後に75°Cに達する。その後空調の効果により温度は低下する。




赤実線 : 完全全周破断  
 青実線 : 1/4t 貫通クラック  
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

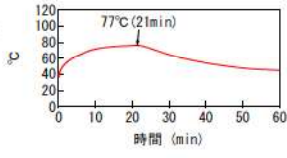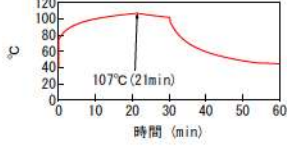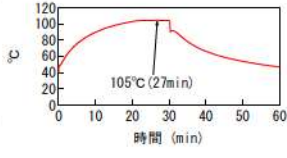想定破損箇所 系統	場所	評価 区画	防護対象設備		環境解析結果 (Max値)		環境解析結果 (グラフ)
			名称	番号	温度 (°C)	湿度 (%RH)	温度
CVCS 抽出ライン	R/B 17.8m	Cf-30	3 A-制御用空気ヘッド圧力 (III)	3PT-1800	77	100	溢水源 : CVCS 3B 非再生冷却器 入口管台 破損区画 : Cf-24  手動隔離により蒸気放出停止する。破損後から蒸気影響が及び、約21分後に77°Cに達する。その後空調の効果により温度は低下する。
			3-格納容器圧力 (IV)	3PT-593			
			3 A-制御用空気C/V 外側隔離弁	3V-1A-510A			
	R/B 17.8m	Cf-31	3-充てんラインC/V 外側止め弁	3V-CS-175	107	100	溢水源 : CVCS 3B 一般部 破損区画 : Cf-31  手動隔離により蒸気放出停止する。破損後から蒸気影響が及び、約21分後に107°Cに達する。約30分後に空調復旧し、温度は低下する。
			3-充てんラインC/V 外側隔離弁	3V-CS-177			
			3-1次冷却材ポンプ封水戻り ラインC/V外側隔離弁	3V-CS-255			
	中間床	Cf-32	3-ほう酸注入タンク出口 C/V外側隔離弁 A	3V-SI-036A	105	100	溢水源 : CVCS 3B 一般部 破損区画 : Cf-31  手動隔離により蒸気放出停止する。破損後から蒸気影響が及び、約27分後に105°Cに達する。約30分後に空調復旧し、温度は低下する。
			3-ほう酸注入タンク出口 C/V外側隔離弁 B	3V-SI-036B			
			3-補助高圧注入ライン C/V外側隔離弁	3V-SI-051			
			3 A-格納容器スプレイ冷却器 出口C/V外側隔離弁	3V-CP-013A			
			3 B-格納容器スプレイ冷却器 出口C/V外側隔離弁	3V-CP-013B			




赤実線 : 完全全周破断  
 青実線 : 1/4t 貫通クラック  
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

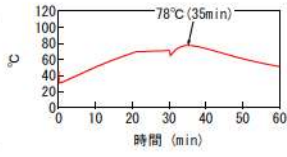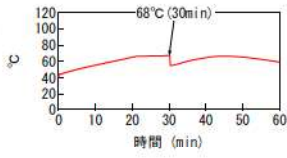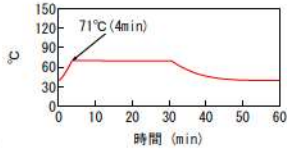想定破損箇所 系統	場所	評価 区画	防護対象設備		環境解析結果 (Max値)		環境解析結果 (グラフ)
			名称	番号	温度 (°C)	湿度 (%RH)	温度
CVCS 抽出ライン	R/B 33.1m	Cf-35	3 A-アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101A	78	100	溢水源 : CVCS 3B 一般部 破損区画 : Cf-31  手動隔離により蒸気放出停止する。約30分後の空調復旧により蒸気影響が及び、一時的に温度上昇しピーク温度78°Cに達するが、その後温度は低下する。
			3 B-アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101B			
			3 A-アニュラス空気浄化ファン	3VSF9A			
			3 B-アニュラス空気浄化ファン	3VSF9B			
抽出ライン	R/B 40.3m	Cf-36	3 A-アニュラス少量排気弁	3V-VS-103A	68	100	溢水源 : CVCS 3B 一般部 破損区画 : Cf-31  手動隔離により蒸気放出停止する。破損後から蒸気影響が及び、約30分後に68°Cに達する。約30分後に空調復旧し、温度は低下する。
			3 A-アニュラス戻りダンパ	3PCD-2373			
			3 B-アニュラス戻りダンパ	3PCD-2393			
ASS	A/B 2.3m 2.8m	Af-7	3 A-余熱除去冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-117A	71	89	溢水源 : ASS 3/4B 一般部 破損区画 : Af-4  検知 (約40秒) + 隔離により約4分後に蒸気放出停止し、ピーク温度71°Cに達する。その後、約31分後に空調復旧し、温度は低下する。
			3 A-格納容器スプレイ 冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-177A			




赤実線 : 完全全周破断  
 青実線 : 1/4t 貫通クラック  
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

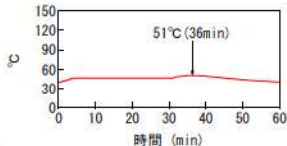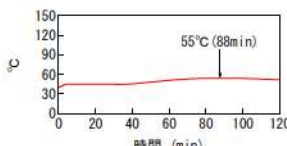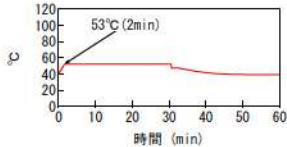想定破損箇所 系統	場所	評価 区画	防護対象設備		環境解析結果 (Max値)		環境解析結果 (グラフ) 温度			
			名称	番号	温度 (°C)	湿度 (%RH)				
ASS	A/B 2.3m 2.8m	Af-10	3 B-余熱除去冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-117B	51	79	溢水源 : ASS 3/4B 一般部 破損区画 : Af-4  検知 (約40秒) + 隔離により約4分後に蒸気放出停止する。約31分後の空調復旧により蒸気影響が及び、一時的に温度上昇しピーク温度51°Cに達するが、その後温度は低下する。			
			3 B-格納容器スプレイ 冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-177B						
		Af-11	3 A-余熱除去ポンプ 出口流量 (I)	3FT-601				55	100	溢水源 : ASS 3/4B 一般部 破損区画 : Af-4  検知 (約40秒) + 隔離により約4分後に蒸気放出停止する。約31分後の空調復旧により蒸気影響が及び、一時的に温度上昇しピーク温度55°Cに達するが、その後温度は低下する。
			3 B-余熱除去ポンプ 出口流量 (II)	3FT-611						
	A/B 10.3m	Bf-9	3 A-充てんポンプ	3CSP1A	53	51	溢水源 : ASS 1・1/2B 一般部 破損区画 : Bf-2  検知 (約20秒) + 隔離により約2分後に蒸気放出停止し、ピーク温度53°Cに達する。その後、約31分後に空調復旧し、温度は低下する。			




赤実線 : 完全全周破断  
 青実線 : 1/4t 貫通クラック  
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

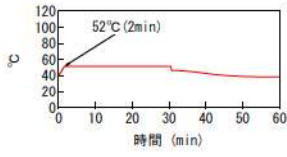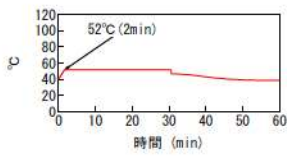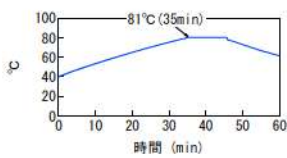想定破損箇所 系統	場所	評価 区画	防護対象設備		環境解析結果 (Max値)		環境解析結果 (グラフ)
			名称	番号	温度 (°C)	湿度 (%RH)	温度
ASS	A/B 10.3m	Bf-11	3 B-充てんポンプ	3CSP1B	52	52	溢水源 : ASS 1・1/2B 一般部 破損区画 : Bf-2  <p>検知 (約20秒) + 隔離により約2分後に蒸気放出停止し、ピーク温度52°Cに達する。その後、約31分後に空調復旧し、温度は低下する。</p>
		Bf-12	3 C-充てんポンプ	3CSP1C	52	51	溢水源 : ASS 1・1/2B 一般部 破損区画 : Bf-2  <p>検知 (約20秒) + 隔離により約2分後に蒸気放出停止し、ピーク温度52°Cに達する。その後、約31分後に空調復旧し、温度は低下する。</p>
		Bf-13	3-よう素除去薬品タンク注入 Aライン止め弁	3V-CP-054A	81	99	溢水源 : ASS 1・1/2B 一般部 破損区画 : Bf-13  <p>検知 (約16分) + 隔離により約35分後に蒸気放出停止し、ピーク温度81°Cに達する。その後、約46分後に空調復旧し、温度は低下する。</p>
3-よう素除去薬品タンク注入 Bライン止め弁	3V-CP-054B						

赤実線 : 完全全周破断  
 青実線 : 1/4t 貫通クラック  
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

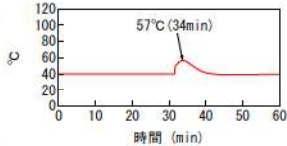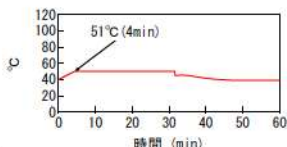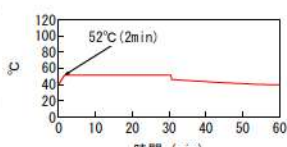
想定破損箇所 系統	場所	評価 区画	防護対象設備		環境解析結果 (Max値)		環境解析結果 (グラフ) 温度					
			名称	番号	温度 (°C)	湿度 (%RH)						
ASS	R/B 10.3m	Bf-16	3 A-使用済燃料ピット 冷却器補機冷却水入口弁	3V-CC-151A	57	91	溢水源: ASS 3/4B 一般部 破損区画: Bf-6  検知(約1分)+隔離により約4分後に蒸気放出停止する。約32分後の空調復旧により蒸気影響が及び、一時的に温度上昇しピーク温度57°Cに達するが、その後温度は低下する。					
			3 B-使用済燃料ピット 冷却器補機冷却水入口弁	3V-CC-151B								
			3 A-使用済燃料ピット 冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-159A								
			3 B-使用済燃料ピット 冷却器補機冷却水出口弁	3V-CC-159B								
		Bf-18	3 A-使用済燃料ピット ポンプ	3SFP1A				51	45	溢水源: ASS 3/4B 一般部 破損区画: Bf-19  検知(約1分)+隔離により約4分後に蒸気放出停止し、ピーク温度51°Cに達する。その後、約32分後に空調復旧し、温度は低下する。		
			3 B-使用済燃料ピット ポンプ	3SFP1B								
	A/B 10.3m 中間床	Bf-15	3-体積制御タンク出口 第1止め弁	3LCV-121B	52	47	溢水源: ASS 1・1/2B 一般部 破損区画: Bf-2  検知(約20秒)+隔離により約2分後に蒸気放出停止し、ピーク温度52°Cに達する。その後、約31分後に空調復旧し、温度は低下する。					
			3-緊急ほう酸注入弁	3V-CS-541								
			3-体積制御タンク出口 第2止め弁	3LCV-121C								
			3-充てんポンプ入口燃料取 替用水ピット側入口弁A	3LCV-121D								
3-充てんポンプ入口燃料取 替用水ピット側入口弁B			3LCV-121E									

赤実線 : 完全全周破断  
 青実線 : 1/4t 貫通クラック  
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

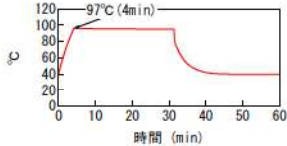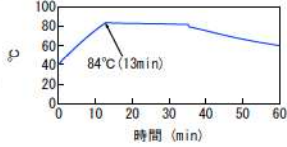
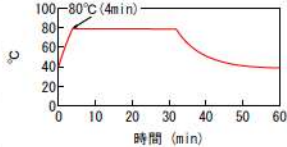
想定破損箇所 系統	場所	評価 区画	防護対象設備		環境解析結果 (Max値)		環境解析結果 (グラフ)
			名称	番号	温度 (°C)	湿度 (%RH)	温度
ASS	A/B 17.8m	Cf-9	3-BA, WDおよびD エバポ補機冷却水戻りライン 第1止め弁	3V-CC-351	97	99	溢水源: ASS 3/4B 一般部 破損区画: Cf-9 
			3-BA, WDおよびD エバポ補機冷却水戻りライン 第2止め弁	3V-CC-352			検知(約1分)+隔離により約4分後に蒸気放出停止し、ピーク温度97°Cに達する。その後、約31分後に空調復旧し、温度は低下する。
	R/B 17.8m 中間床	Cf-34	3-余剰抽出冷却器等 補機冷却水入口	3V-CC-422	84	100	溢水源: ASS 3B 一般部 破損区画: Cf-34 
			3-余剰抽出冷却器等 補機冷却水出口	3V-CC-430			
			3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口止め弁	3V-CC-501			
			3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口	3V-CC-503			
			3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水出口	3V-CC-528			
	A/B 24.8m	Ef-2	3A-蓄電池室排気ファン	3VSF31A	80	85	溢水源: ASS 1B 一般部 破損区画: Ef-2 
			3B-蓄電池室排気ファン	3VSF31B			
			3A-中央制御室給気ファン	3VSF21A			
			3B-中央制御室給気ファン	3VSF21B			
			3A-非管理区域空調機器室	3TS-2930			
3A-非管理区域空調機器室			3TS-2931				
3B-非管理区域空調機器室			3TS-2934				
3B-非管理区域空調機器室			3TS-2935				
3C-非管理区域空調機器室			3TS-2950				
3A-中央制御室給気ファン			3D-VS-603A				
3B-中央制御室給気ファン	3D-VS-603B						
						検知(約2分)+隔離により約4分後に蒸気放出停止し、ピーク温度80°Cに達する。その後、約32分後に空調復旧し、温度は低下する。	






赤実線 : 完全全周破断  
 青実線 : 1/4t 貫通クラック  
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

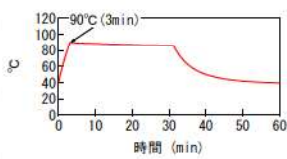想定破損箇所 系統	場所	評価 区画	防護対象設備		環境解析結果 (Max値)		環境解析結果 (グラフ)
			名称	番号	温度 (℃)	湿度 (%RH)	温度
ASS	A/B 24.8m	Ef-3	3 A-中央制御室外気取入 風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2823	90	90	溢水源 : ASS 1B 一般部 破損区画 : Ef-3 
			3 B-中央制御室外気取入 風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2824			
			3 A-中央制御室循環風量 調節ダンパ流量設定器	3HC-2836			
			3 B-中央制御室循環風量 調節ダンパ流量設定器	3HC-2837			
			3 A-中央制御室事故時 外気取入風量調節ダンパ 流量設定器	3HC-2850			
			3 B-中央制御室事故時 外気取入風量調節ダンパ 流量設定器	3HC-2851			
			3 A-中央制御室非常用 循環ファン出口空気流量	3FS-2867			
			3 B-中央制御室非常用 循環ファン出口空気流量	3FS-2868			
			3 A-中央制御室給気 ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2827			
			3 B-中央制御室給気 ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2828			
			3 A-中央制御室非常用 循環ファン入口ダンパ	3D-VS-602A			
			3 B-中央制御室非常用 循環ファン入口ダンパ	3D-VS-602B			
			3 A-中央制御室循環ファン 入口ダンパ	3D-VS-604A			
			3 B-中央制御室循環ファン 入口ダンパ	3D-VS-604B			
			3 A-中央制御室外気取入 風量調節ダンパ	3HCD-2823			
			3 B-中央制御室外気取入 風量調節ダンパ	3HCD-2824			
			3 A-中央制御室循環 風量調節ダンパ	3HCD-2836			
			3 B-中央制御室循環 風量調節ダンパ	3HCD-2837			
			3 A-中央制御室事故時 外気取入風量調節ダンパ	3HCD-2850			
			3 B-中央制御室事故時 外気取入風量調節ダンパ	3HCD-2851			
			3 A-中央制御室循環ファン	3VSF20A			
			3 B-中央制御室循環ファン	3VSF20B			
			3 A-中央制御室非常用 循環ファン	3VSF22A			
			3 B-中央制御室非常用 循環ファン	3VSF22B			

赤実線 : 完全全周破断  
 青実線 : 1/4t 貫通クラック  
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

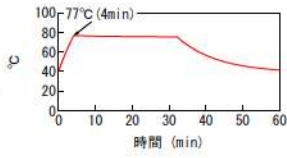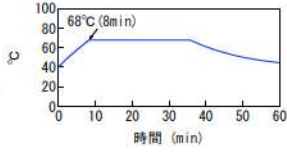想定破損箇所 系統	場所	評価 区画	防護対象設備		環境解析結果 (Max値)		環境解析結果 (グラフ)	
			名称	番号	温度 (°C)	湿度 (%RH)	温度	
ASS	A/B 24.8m	Ef-4	3 A-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2A) 出口空 気温度 (2)	3TS-2933	77	96	溢水源 : ASS 1B 一般部 破損区画 : Ef-4  検知 (約2分) + 隔離により約4分後 に蒸気放出停止し、ピーク温度 77°Cに達する。その後、約32分後に 空調復旧し、温度は低下する。	
			3 B-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2B) 出口空 気温度 (2)	3TS-2937				
			3 C-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3TS-2951				
			3 C-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2C) 出口空 気温度 (2)	3TS-2953				
			3 D-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3TS-2954				
			3 D-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2D) 出口空 気温度 (2)	3TS-2957				
			3 A-安全補機開閉器室 給気ファン	3VSF27A				
			3 B-安全補機開閉器室 給気ファン	3VSF27B				
			3 A-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	3VSE2A				
			3 B-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	3VSE2B				
			3 C-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	3VSE2C				
			3 D-非管理区域空調機器室 電気ヒータ	3VSE2D				
			Ef-5	3 D-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3TS-2955	68	88	溢水源 : ASS 8B 一般部 破損区画 : Ef-5  検知 (約6分) + 隔離により約8分後 に蒸気放出停止し、ピーク温度 68°Cに達する。その後、約36分後に 空調復旧し、温度は低下する。
				3 A-安全補機開閉器室 給気ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2774			
				3 B-安全補機開閉器室 給気ユニット冷水温度制御弁	3TCV-2775			

赤実線 : 完全全周破断  
 青実線 : 1/4t 貫通クラック  
 黒実線 : 全周破断 (片側放出)

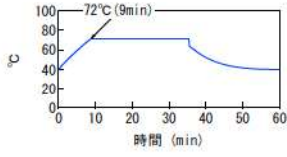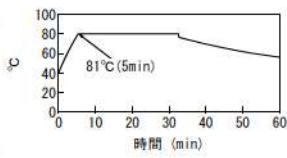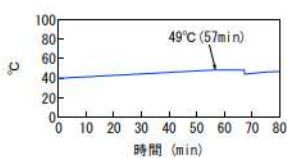想定破損箇所 系統	場所	評価 区画	防護対象設備		環境解析結果 (Max値)		環境解析結果 (グラフ)
			名称	番号	温度 (°C)	湿度 (%RH)	温度
ASS	R/B 24.8m	Ff-6	3 A, B-C/V再循環 ユニット補機冷却水入口 C/V外側隔離弁	3V-CC-203A	72	92	溢水源 : ASS 6B 一般部 破損区画 : Ff-6  検知 (約5分) + 隔離により約9分後に蒸気放出停止し、ピーク温度72°Cに達する。その後、約35分後に空調復旧し、温度は低下する。
			3 A-C/V再循環ユニット 補機冷却水出口 C/V外側隔離弁	3V-CC-208A			
			3 B-C/V再循環ユニット 補機冷却水出口 C/V外側隔離弁	3V-CC-208B			
		Ff-8	3 A-燃料取替用水ポンプ	3RFP1A	81	100	溢水源 : ASS 3/4B 一般部 破損区画 : Ff-8  検知 (約2分) + 隔離により約5分後に蒸気放出停止し、ピーク温度81°Cに達する。その後、約33分後に空調復旧し、温度は低下する。
			3 B-燃料取替用水ポンプ	3RFP1B			
			3-燃料取替用水ビット 水位 (I)	3LT-1400			
			3-燃料取替用水ビット 水位 (II)	3LT-1401			
		Ff-11	3 C, D-C/V再循環 ユニット補機冷却水入口 C/V外側隔離弁	3V-CC-203B	49	76	溢水源 : ASS 1・1/2B 一般部 破損区画 : Ff-10  有意な蒸気影響がおよばない。
			3 C-C/V再循環ユニット 補機冷却水出口 C/V外側隔離弁	3V-CC-208C			
			3 D-C/V再循環ユニット 補機冷却水出口 C/V外側隔離弁	3V-CC-208D			

### III. 蒸気拡散解析における解析区画の分割による影響について

GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析では、解析区画内物理量を平均値で計算する集中定数系モデルで解き、雰囲気温度に最も影響を与える空調の分岐でノードを分割している。

本資料は、そのノード分割方法の妥当性について確認したものである。

なお、ノード分割方法の妥当性は、「分割感度の確認」及び「集中定数系モデルの適用性」の2つの観点から確認した。

#### 1. 分割感度の確認

「分割感度の確認」については、防護対象設備の設置されている区画に注目して影響の有無を評価した。具体的には、図1のフローに基づき、防護対象設備が設置されている全解析区画を次の3パターンに分けて評価した。防護対象設備設置区画ごとの評価パターンは別表2にまとめている。

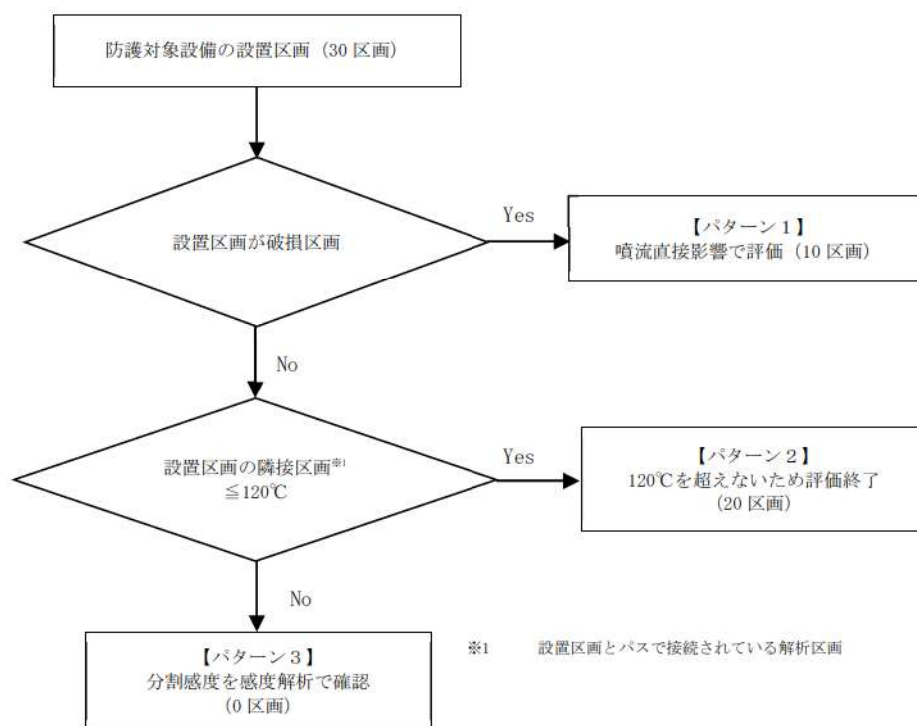


図1 解析区画の分割影響の評価フロー

- ・ パターン1 直接噴射による影響で評価 (10 区画)

破損区画は、区画を分割すればするほど破損点のごく近傍の区画は系統温度に漸近していくため、GOTHIC で算出した雰囲気温度とは別に配管と防護対象設備との位置関係から直接噴射による影響を評価し問題のないことを確認している。(補足説明資料 23)

- ・ パターン2 設置区画が 120°C を超えることはないため評価終了 (20 区画)

防護対象設備が設置されている区画が破損区画でない場合に、バスで接続された隣接する解

析区画の雰囲気温度が120℃以下であれば防護対象設備の設置されている区画は120℃以上になることはないため問題ない。

・ パターン3 設置区画の分割感度を確認し評価（0区画）

防護対象設備が設置されている区画が破損区画でない場合に、パスで接続された隣接する解析区画の雰囲気温度が120℃を超えている場合、解析区画をさらに分割すれば、防護対象設備の設置位置によっては、120℃を超える可能性があるため分割感度を確認し評価する。なお、本条件に相当する区画はなかったことを確認している。

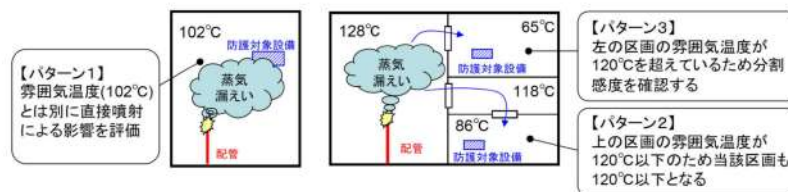


図2 パターン1～3の例

2. 集中定数系モデルの適用性について

GOTHICには、解析区画内物理量を平均値で計算する集中定数系モデル、区画内の温度分布を算出する分布定数系モデルがある。今回の蒸気拡散解析では、下記理由により区画内の詳細な温度分布を求める必要性が無いことから、集中定数系モデルを採用した。

(理由)

- ・ 区画ごとに温度センサを設置しており、温度センサは温度上昇の早い天井付近に配置していることから、防護対象設備設置位置よりも早く温度上昇を検知できる。このため、仮に区画内に温度分布があった場合、蒸気漏えい検知及び隔離対策における温度検出性に対して保守側に作用する。
- ・ 本解析の目的は蒸気配管破損時に防護対象設備が機能喪失しないことを確認することであり、防護対象設備の確認済耐環境温度120℃に対し、保守的な解析条件（補足説明資料17）で実施した解析結果でも十分なマージンを有するように（最高温度が100℃程度となるように）蒸気漏えい検知及び隔離対策をとっていることから、詳細な温度分布を知る必要性がない。

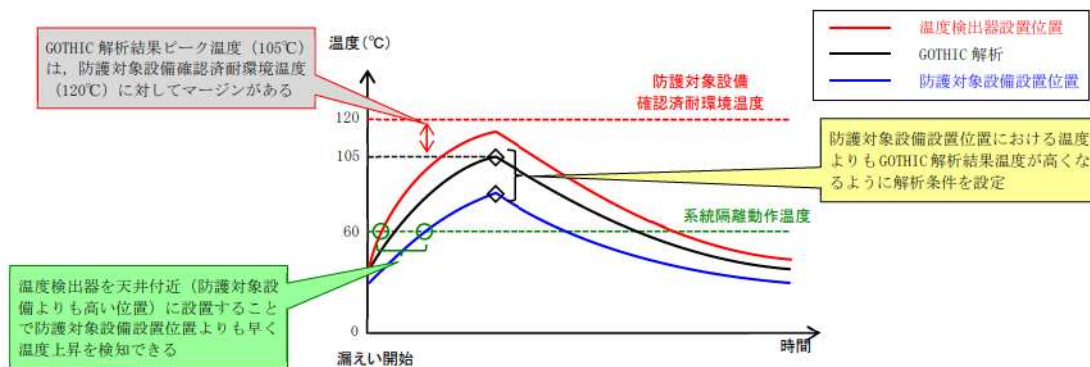


図3 集中定数系モデル適用性のイメージ

今回の蒸気拡散解析で集中定数系モデルを採用する理由は先述のとおりであるが、採用することに問題がないかについては、蒸気放出流量に注目して NUPEC 試験, HDR 試験の2つの試験結果から考察した。表1に各試験条件と GOTHIC 解析条件を図4, 5に各試験結果を示す。

・NUPEC 試験 (M-3 シリーズ)

S62~H4 にかけて実施された可燃性ガス濃度分布, 混合挙動試験であり, 一連の試験の内, 放水蒸気による格納容器内循環確認として格納容器内に水蒸気のみを流入させ, 各区画内温度分布, 圧力計測を実施した試験。今回の解析条件に比較的近い蒸気放出流量の試験条件で実施している。

・HDR 試験 (Test V21.1)

GOTHIC コードによる蒸気拡散解析の妥当性確認のためにドイツの廃炉施設を用いて実施された試験であり, 圧力容器から二相流 (蒸気, 水) を放出させ, 各区画の温度や圧力計測を実施した試験。今回の解析条件より大きい蒸気放出流量の試験条件で実施している。

表1 GOTHIC 解析条件, NUPEC 試験条件, HDR 試験条件の比較

	初期温度 (°C)	放出物	放出物諸元			自由体積 (m <sup>3</sup> )
			流量 (kg/sec)	時間	温度 (°C)	
GOTHIC 解析	40	蒸気	0.054~3.2	隔離まで	170	20~3,010 <sup>※1</sup>
NUPEC 試験	室温	蒸気	0.33	30 min	128	1,300
HDR 試験	25	蒸気, 水	4.0×10 <sup>3</sup> (at 5sec) <sup>※2</sup>	25 sec	318 <sup>※3</sup>	11,300

※1 泊発電所3号炉における破損区画の体積

※2 破断直後の 5.4×10<sup>3</sup> kg/sec から徐々に減少し, 25 秒後に放出終了

※3 圧力容器内の加圧水時の温度であり, 破断点から放出する瞬間に飽和温度となる




図 4 NUPEC 試験結果


 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

(考察)


蒸気放出流量が比較的小さな場合は、蒸気漏えい初期に約 10℃程度の分布が見られるが、今回の蒸気拡散解析の目的は蒸気配管破損時に防護対象設備が機能喪失しないことを確認することであり、防護対象設備の確認済耐環境温度 120℃に対し、保守的な解析条件で実施した解析結果でも十分なマージンを有するように（最高温度が 100℃程度となるように）蒸気漏えい検知及び隔離対策をとっていることから防護対象設備にとって有意な差とはならない。

また、最も高い位置に設置している温度計の温度が早く上昇していることから、温度センサを天井付近に設置すれば蒸気漏えい開始直後に区画内に温度分布があったとしても防護対象設備設置位置よりも早く温度上昇を検知できる。

配管破断時の破断流放出を模擬して、压力容器から水、蒸気を放出させ、破損区画に設置した2つの温度計で温度変化を計測

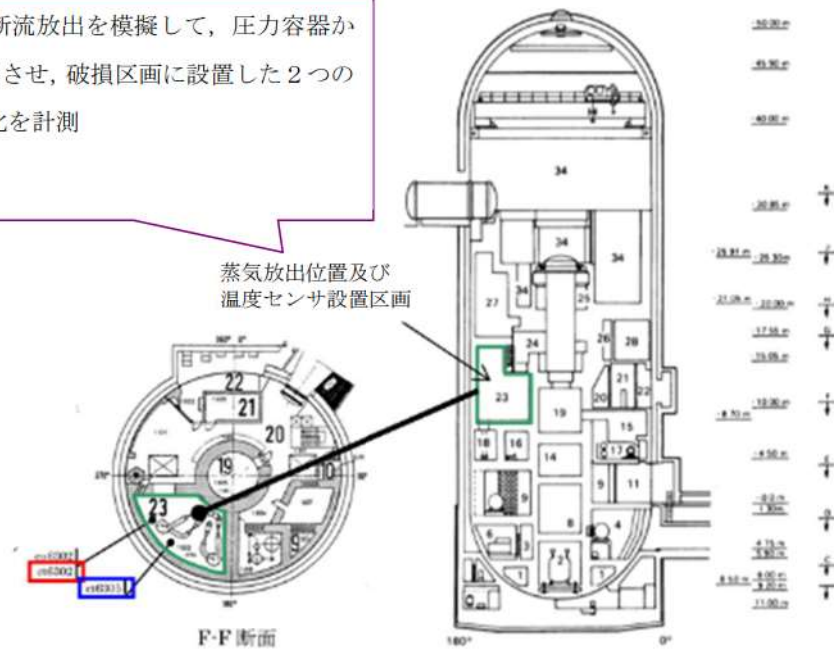

2つの測定点における差はほとんど見られない

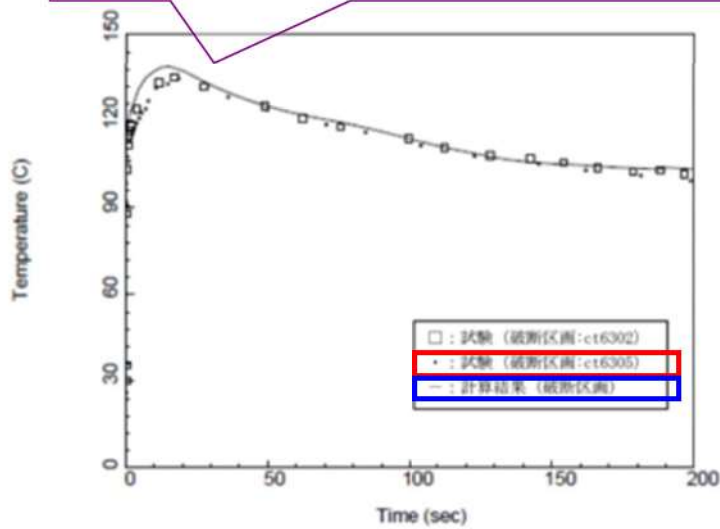

出典: EPRI Product 1013072, GOHIC Qualification Report, Figure 19-23

図5 HDR 試験結果

(考察)

蒸気放出流量が比較的大きな(放出開始後100°Cを超えるような)場合は、区画内の温度分布がほとんど見られない。

以上により、今回の蒸気拡散解析では区画内の詳細な温度分布を求める必要性がなく、集中定数系モデルが適用できることを確認できた。



(参考) 集中定数系モデルと分布定数系モデル

表 2 集中定数系と分布定数系の比較

	集中定数系モデル	分布定数系モデル
区画 (ノード)	ノード内の物理量をノードの平均値で計算。	ノード内をサブノードに分割し、各サブノードで物理量の変化を計算。
モデリング	ノードパス	ノードパス+有限差分
次元	1次元	多次元
適用する 事象	<ul style="list-style-type: none"> <li>空間内が均質となる</li> <li>流れが1次的とみなせる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>空間内が非均質となる</li> <li>多次元流れを考慮する必要がある。</li> </ul>
適用例	LOCA 時 C/V 健全性評価 C/V モデル	自然対流冷却評価の空間モデル

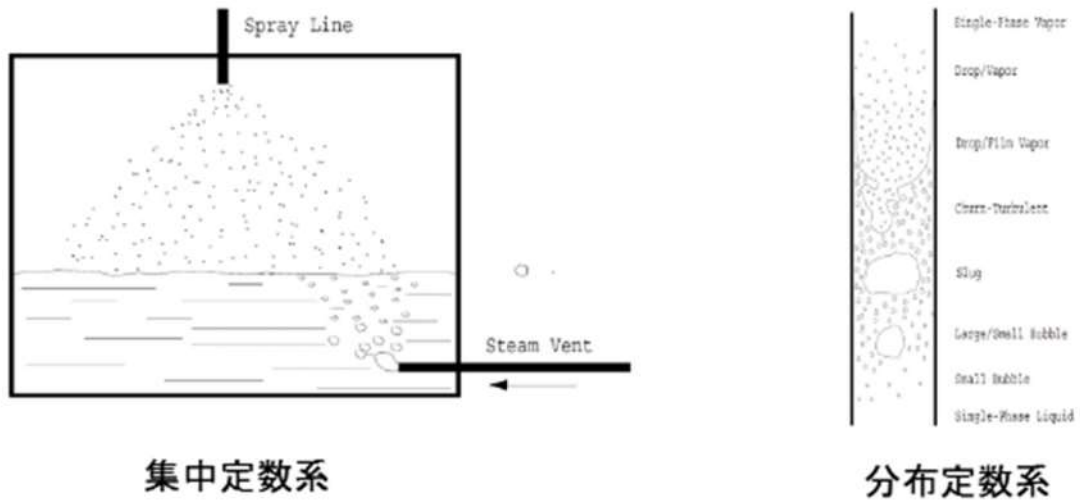


図 6 流況モデル

泊発電所 3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン (1/5)

想定 破損 箇所	階高	評価 区画	防護対象設備		設置 区画 雰囲気 温度 (°C) ※1	破損 区画 ※2	隣接区画 雰囲気温度 (°C) ※3		パターン ※4
			名称	番号			区画	温度	
CVCS 抽出 ライン	A/B 17.8m	CF-12	3 A-ほう酸タンク水位 (I)	3LT-206	59	-	Cf-9	63	2
							Cf-13	58	
							Cf-14	58	
			Cf-15	58					
			Cf-16	57					
		3 B-ほう酸タンク水位 (II)	3LT-208	Cf-20	57				
	CF-14	3-ほう酸注入タンク入口弁A	3V-SI-032A	58	-	Cf-12	59	2	
		3-ほう酸注入タンク入口弁B	3V-SI-032B						
	CF-15	3 A-ほう酸ポンプ	3CSP2A	58	-	Cf-12	59	2	
		3 B-ほう酸ポンプ	3CSP2B						
	R/B 17.8m	CF-27	3-格納容器圧力 (I)	3PT-590	70	-	Cf-34	80	2
			3-格納容器圧力 (II)	3PT-591			Cf-28	69	
							Cf-25	62	
							Cf-37	40	
		CF-28	3 B-制御用空気ヘッダ圧力 (IV)	3PT-1810	73	-	Cf-29	75	2
			3 B-制御用空気 C/V 外側隔離弁	3V-IA-510B			Cf-27	62	
		CF-29	3-格納容器圧力 (III)	3PT-592	75	-	Cf-30	77	2
							Cf-22	75	
				Cf-28	73				
		CF-30	3 A-制御用空気ヘッダ圧力 (III)	3PT-1800	77	-	Cf-21	75	2
3-格納容器圧力 (IV)	3PT-593		Cf-22	75					
3 A-制御用空気 C/V 外側隔離弁	3V-IA-510A		Cf-29	75					
R/B 17.8m 中間床	CF-31	3-充てんライン C/V 外側止め弁	3V-CS-175	107	○	-	-	1	
		3-充てんライン C/V 外側隔離弁	3V-CS-177						
		3-1次冷却材ポンプ封水戻り ライン C/V 外側隔離弁	3V-CS-255						
	CF-32	3-ほう酸注入タンク出口 C/V 外側隔 離弁A	3V-SI-036A	105	-	Cf-31	107	2	
		3-ほう酸注入タンク出口 C/V 外側隔 離弁B	3V-SI-036B			Cf-33	97		
		3-補助高圧注入ライン C/V 外側 隔離弁	3V-SI-051			Cf-35	78		
		3 A-格納容器スプレー冷却器出口 C/V 外側隔離弁	3V-CP-013A			-	-		
		3 B-格納容器スプレー冷却器出口 C/V 外側隔離弁	3V-CP-013B			-	-		

※1 GOthic 解析による設置区画の最高温度

※2 “○”：設置区画が破損区画，“-”：設置区画は破損区画ではない

※3 GOthic 解析による隣接区画の最高温度（設置区画が破損区画の場合は-）

※4 図 2 の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別

泊発電所 3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン (2/5)

想定 破損 箇所	階高	評価 区画	防護対象設備		設置 区画 雰囲気 温度 (℃) ※1	破損 区画 ※2	隣接区画 雰囲気温度 (℃) ※3		パターン ※4
			名称	番号			区画	温度	
CVCS 抽出 ライン	R/B 33.1m	Cf-35	3 A-アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101A	78	-	Cf-32	105	2
			3 B-アニュラス排気ダンパ	3D-VS-101B			Cf-36	68	
			3 A-アニュラス空気浄化ファン	3VSF9A			-	-	
			3 B-アニュラス空気浄化ファン	3VSF9B			-	-	
	R/B 40.3m	Cf-36	3 A-アニュラス少量排気弁	3V-VS-103A	68	-	Cf-35	78	2
			3 A-アニュラス戻りダンパ	3PCD-2373			-	-	
3 B-アニュラス戻りダンパ			3PCD-2393	-			-		
ASS	A/B 2.3m 2.8m	Af-7	3 A-余熱除去冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-117A	71	-	Af-4	113	2
			3 A-格納容器スプレイ冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-177A			Af-10	51	
			3 B-余熱除去冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-117B			Af-6	49	
		Af-10	3 B-格納容器スプレイ冷却器 補機冷却水出口弁	3V-CC-177B	51	-	Af-7	71	2
			3 A-余熱除去ポンプ出口流量 (I)	3FT-601			Af-13	46	
			3 B-余熱除去ポンプ出口流量 (II)	3FT-611			Af-9	45	
	Af-11	3 A-余熱除去ポンプ出口流量 (I)	3FT-601	55	-	Af-5	57	2	
		3 B-余熱除去ポンプ出口流量 (II)	3FT-611			Af-13	46		
	A/B 10.3m	Bf-9	3 A-充てんポンプ	3CSP1A	53	-	Bf-6	64	2
			3 B-充てんポンプ	3CSP1B	52	-	Bf-10	54	2
			3 C-充てんポンプ	3CSP1C	52	-	Bf-10	54	2
		Bf-13	3-よう素除去薬品タンク 注入Aライン止め弁	3V-CP-054A	81	○	-	-	1
	3-よう素除去薬品タンク 注入Bライン止め弁		3V-CP-054B						
	R/B 10.3m	Bf-16	3 A-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁	3V-CC-151A	57	-	Bf-7	62	2
3 B-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水入口弁			3V-CC-151B	Bf-26			55		
3 A-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁			3V-CC-159A	Bf-18			50		
3 B-使用済燃料ピット冷却器 補機冷却水出口弁			3V-CC-159B	Bf-28			46		
Bf-18		3 A-使用済燃料ピットポンプ	3SFP1A	51	-	Bf-17	40	2	
		3 B-使用済燃料ピットポンプ	3SFP1B						

※1 GOthic 解析による設置区画の最高温度

※2 “○”：設置区画が破損区画，“-”：設置区画は破損区画ではない

※3 GOthic 解析による隣接区画の最高温度（設置区画が破損区画の場合は-）

※4 図2の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別

泊発電所 3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン (3/5)

想定 破損 箇所	階高	評価 区画	防護対象設備		設置 区画 雰囲気 温度 (℃) ※1	破損 区画 ※2	隣接区画 雰囲気温度 (℃) ※3		パターン ※4
			名称	番号			区画	温度	
ASS	A/B 10.3m 中間床	Bf-15	3-体積制御タンク出口第1止め弁	3LCV-121B	52	-	Bf-14	52	2
			3-緊急ほう酸注入弁	3V-CS-541					
			3-体積制御タンク出口第2止め弁	3LCV-121C					
			3-充てんポンプ入口 燃料取替用水ビット側入口弁A	3LCV-121D					
			3-充てんポンプ入口 燃料取替用水ビット側入口弁B	3LCV-121E					
	A/B 17.8m	Cf-9	3-BA, WD および LD エバボ補機 冷却水戻りライン第1止め弁	3V-CC-351	97	○	-	-	1
			3-BA, WD および LD エバボ補機 冷却水戻りライン第2止め弁	3V-CC-352					
	R/B 17.8m 中間床	Cf-34	3-余剰抽出冷却器等補機冷却水 入口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-422	84	○	-	-	1
			3-余剰抽出冷却器等補機冷却水 出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-430					
			3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口止め弁	3V-CC-501					
			3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水入口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-503					
			3-1次冷却材ポンプ 補機冷却水出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-528					
	A/B 24.8m	Ef-2	3A-蓄電池室排気ファン	3VSF31A	80	○	-	-	1
			3B-蓄電池室排気ファン	3VSF31B					
			3A-中央制御室給気ファン	3VSF21A					
3B-中央制御室給気ファン			3VSF21B						
3A-非管理区域空調機器室 室内空気温度(1)			3TS-2930						
3A-非管理区域空調機器室 室内空気温度(2)			3TS-2931						
3B-非管理区域空調機器室 室内空気温度(1)			3TS-2934						
3B-非管理区域空調機器室 室内空気温度(2)			3TS-2935						
3C-非管理区域空調機器室 室内空気温度(1)			3TS-2950						
3A-中央制御室給気ファン 出口ダンパ			3D-VS-603A						
3B-中央制御室給気ファン 出口ダンパ	3D-VS-603B								

※1 GOTHIC 解析による設置区画の最高温度

※2 “○”：設置区画が破損区画，“-”：設置区画は破損区画ではない

※3 GOTHIC 解析による隣接区画の最高温度（設置区画が破損区画の場合は-）

※4 図2の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別

泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン (4/5)

想定 破損 箇所	階高	評価 区画	防護対象設備		設置 区画 雰囲気 温度 (℃) ※1	破損 区画 ※2	隣接区画 雰囲気温度 (℃) ※3		パターン ※4
			名称	番号			区画	温度	
ASS	A/B 24.8m	Ef-3	3 A-中央制御室外気取入 風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2823	90	○	-	-	1
			3 B-中央制御室外気取入 風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2824					
			3 A-中央制御室循環 風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2836					
			3 B-中央制御室循環 風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2837					
			3 A-中央制御室事故時外気取入 風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2850					
			3 B-中央制御室事故時外気取入 風量調節ダンパ流量設定器	3HC-2851					
			3 A-中央制御室非常用循環ファン 出口空気流量	3FS-2867					
			3 B-中央制御室非常用循環ファン 出口空気流量	3FS-2868					
			3 A-中央制御室給気ユニット 冷水温度制御弁	3TCV-2827					
			3 B-中央制御室給気ユニット 冷水温度制御弁	3TCV-2828					
			3 A-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-VS-602A					
			3 B-中央制御室非常用循環ファン 入口ダンパ	3D-VS-602B					
			3 A-中央制御室循環ファン 入口ダンパ	3D-VS-604A					
			3 B-中央制御室循環ファン 入口ダンパ	3D-VS-604B					
			3 A-中央制御室外気取入 風量調節ダンパ	3HCD-2823					
			3 B-中央制御室外気取入 風量調節ダンパ	3HCD-2824					
			3 A-中央制御室循環風量調節ダンパ	3HCD-2836					
			3 B-中央制御室循環風量調節ダンパ	3HCD-2837					
			3 A-中央制御室事故時外気取入 風量調節ダンパ	3HCD-2850					
			3 B-中央制御室事故時外気取入 風量調節ダンパ	3HCD-2851					
3 A-中央制御室循環ファン	3VSF20A								
3 B-中央制御室循環ファン	3VSF20B								
3 A-中央制御室非常用循環ファン	3VSF22A								
3 B-中央制御室非常用循環ファン	3VSF22B								

※1 GOthic 解析による設置区画の最高温度

※2 “○”：設置区画が破損区画，“-”：設置区画は破損区画ではない

※3 GOthic 解析による隣接区画の最高温度（設置区画が破損区画の場合は-）

※4 図2の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別

泊発電所3号炉 防護対象設備設置区画ごとの評価パターン (5/5)

想定 破損 箇所	階高	評価 区画	防護対象設備		設置 区画 雰囲気 温度 (℃) ※1	破損 区画 ※2	隣接区画 雰囲気温度 (℃) ※3		パターン ※4						
			名称	番号			区画	温度							
ASS	A/B 24.8m	Ef-4	3 A-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2A) 出口空気温度 (2)	3TS-2933	77	○	-	-	1						
			3 B-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2B) 出口空気温度 (2)	3TS-2937											
			3 C-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)	3TS-2951											
			3 C-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2C) 出口空気温度 (2)	3TS-2953											
			3 D-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (1)	3TS-2954											
			3 D-非管理区域空調機器室 電気ヒータ (3VSE2D) 出口空気温度 (1)	3TS-2957											
			3 A-安全補機閉閉器室給気ファン	3VSF27A											
			3 B-安全補機閉閉器室給気ファン	3VSF27B											
			3 A-非管理区域 空調機器室電気ヒータ	3VSE2A											
			3 B-非管理区域 空調機器室電気ヒータ	3VSE2B											
			3 C-非管理区域 空調機器室電気ヒータ	3VSE2C											
			3 D-非管理区域 空調機器室電気ヒータ	3VSE2D											
			Ef-5	3 D-非管理区域空調機器室 室内空気温度 (2)						3TS-2955	68	○	-	-	1
				3 A-安全補機閉閉器室給気ユニット 冷水温度制御弁						3TCV-2774					
	3 B-安全補機閉閉器室給気ユニット 冷水温度制御弁	3TCV-2775													
	R/B 24.8m	Ff-6	3 A, B-C/V 再循環ユニット補機冷 却水入口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-203A	72	○	-	-	1						
			3 A-C/V 再循環ユニット補機冷却水 出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-208A											
			3 B-C/V 再循環ユニット補機冷却水 出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-208B											
		Ff-8	3 A-燃料取替用水ポンプ	3RFP1A	81	○	-	-	1						
			3 B-燃料取替用水ポンプ	3RFP1B											
			3-燃料取替用水ピット水位	3LT-1400											
			3-燃料取替用水ピット水位	3LT-1401											
		Ff-11	3 C, D-C/V 再循環ユニット補機冷 却水入口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-203B	49	-	Ff-10	69	2						
			3 C-C/V 再循環ユニット補機冷却水 出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-208C											
3 D-C/V 再循環ユニット補機冷却水 出口 C/V 外側隔離弁	3V-CC-208D														

※1 GOthic 解析による設置区画の最高温度

※2 “○”：設置区画が破損区画，“-”：設置区画は破損区画ではない

※3 GOthic 解析による隣接区画の最高温度（設置区画が破損区画の場合は-）

※4 図2の蒸気噴流等の影響評価フローに対応したパターン種別

蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離について

1. 概要

蒸気漏えい時に防護対象設備への影響を緩和するため、漏えい検知用の温度検出器、補助蒸気を自動隔離するための蒸気しゃ断弁及びこれらを監視制御する盤を常用系計装盤室及び中央制御室に設けている（以下まとめて「蒸気漏えい検知システム」とする）。

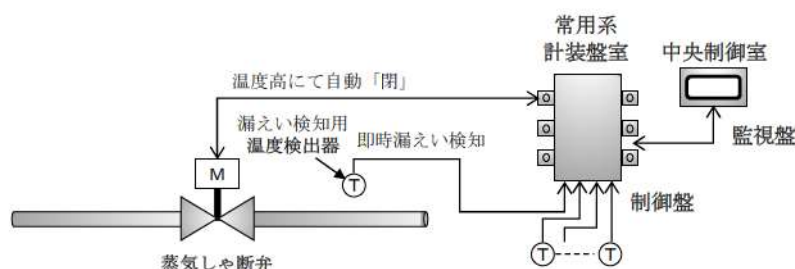


図1 蒸気漏えいの自動検知及び遠隔隔離概要図

2. 温度検出器の配置について

温度検出器は、以下の「区画配置」の考え方にに基づき配置している。

(1) 区画配置

蒸気漏えい影響範囲に設置されている防護対象設備の損傷を防止することを目的として、原則、蒸気拡散解析区画ごとに温度検出器を1個設置する。ただし、以下の区画は除く。

- ・ 高エネルギー配管、防護対象設備が共にならない区画（パターン1）
- ・ 蒸気拡散解析結果、最高温度が60℃（防護対象設備の通常仕様温度程度）未満の区画（パターン2）
- ・ 蒸気拡散経路上の上流側解析区画に温度検出器を設置することで蒸気漏えいを検知可能な下流側の解析区画（パターン3）



図2 区画配置温度検出器設置概念図

### 3. 系統からの漏えい検知及び隔離について

蒸気漏えいの検知及び蒸気漏えい時の温度変化は系統ごとに異なるため温度変化に応じた検知及び隔離方法を選択することとしており、以下に系統ごとの設計条件を示す。

#### (1) 補助蒸気系について

蒸気漏えい時に直ちに防護区画内の環境温度が上昇し、最高到達温度が確認済耐環境温度を超えるおそれがあるため、環境温度の上昇を解析区画に設置された区画配置温度検出器による警報で検知し、自動隔離する設計とする。また、自動隔離は、防護区画内の最高到達温度が、確認済耐環境温度に対して余裕を有する温度となるよう設計する。なお、中央制御室からの遠隔手動隔離も可能な設計とする。

具体的には、補助蒸気系からの漏えい時の環境温度の変化は他の系統に比べ急（破損位置によっては、隔離をせずに環境温度が最高温度に到達すると防護対象設備の確認済耐環境温度を超える場合がある）であることから、防護区画内の温度が 50℃以上で中央制御室に温度高警報が発信し、さらに 60℃以上で温度異常高警報が発信するとともに蒸気しゃ断弁が自動閉止し蒸気漏えいを停止させる設計とする。当該設計とすることで、防護区画内の最高到達温度が 100℃程度に制限され、確認済耐環境温度 120℃に対する余裕を確保する。

また、隔離に必要な蒸気漏えい検知システム（温度検出器を除く）は蒸気影響範囲外の常用系計装盤室及び中央制御室並びにタービン建屋に設置しているため、蒸気漏えいによる隔離機能への影響はない。

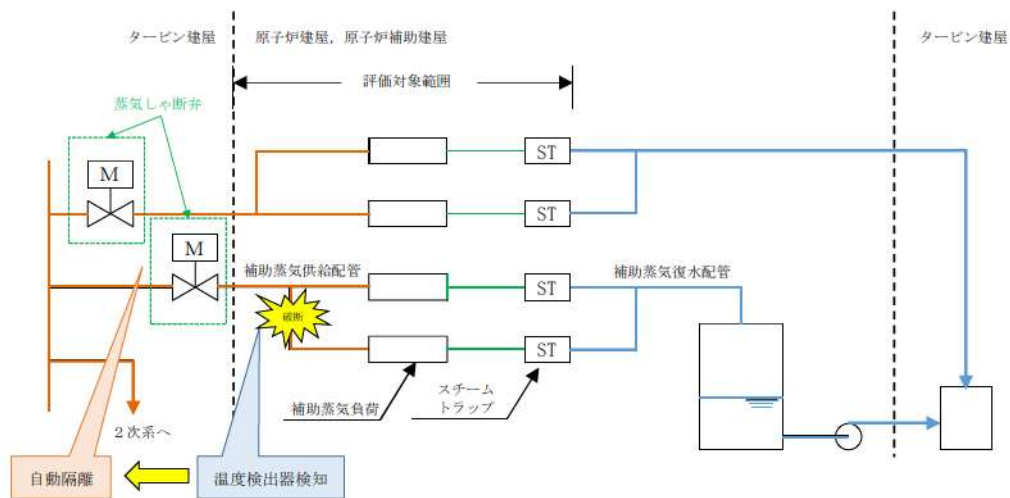


図3 補助蒸気系の隔離略図

#### (2) 化学体積制御系（抽出配管）について

蒸気漏えい時に防護区画内の環境温度が上昇するものの、最高到達温度が確認済耐環境温度以下となるため、温度検出器による警報（防護区画内が 50℃以上で温度高警報、60℃以上で温度異常高警報）、運転員が監視している系統パラメータや系統の警報で検知し、遠隔手動隔離する設計とする。



具体的には、**化学体積制御系（抽出配管）**からの漏えい時の環境温度の変化は補助蒸気系に比べ穏やか（隔離をせずに環境温度が最高温度に到達したとしても防護対象設備の確認済耐環境温度以下）であり、運転員が中央制御室に発信した警報を確認後、対応操作に十分余裕を持って中央制御室から隔離弁を遠隔閉止することで、蒸気漏えいを停止させることができる。

また、隔離に必要な中央制御盤等は蒸気影響範囲外の常用系計装盤室及び中央制御室に設置しているため、蒸気漏えいによる隔離機能への影響はない。

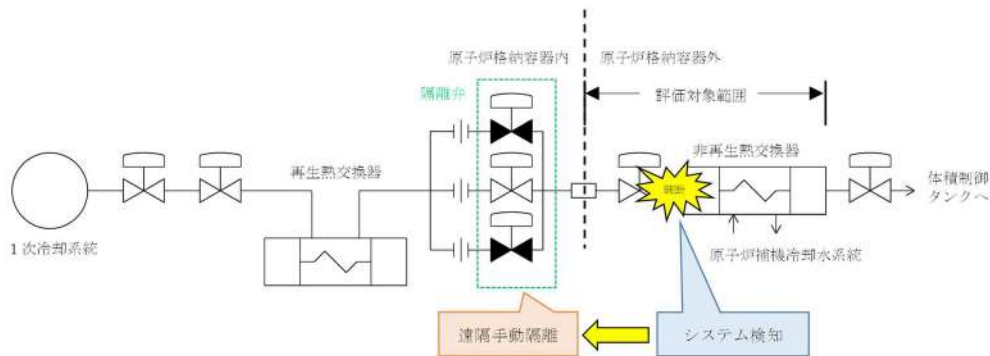


図4 **化学体積制御系（抽出配管）**の隔離略図

#### 4. システムの信頼性について

##### (1) 安全機能の重要度及び信頼性について

蒸気漏えい検知システムは、その機能喪失が原子炉施設の運転に直接重大な影響を与えるものではないため、MS-3の「異常状態への対応上必要な構築物、系統及び設備」として位置付け、多重化、多様化等の特に高い信頼性は不要としている。

また、3. (1)のとおり、補助蒸気系の隔離については、本システムに期待しているが、補助蒸気系の安全機能の重要度はPS-3に分類され、その機能喪失が原子炉施設の運転に直接重大な影響を与えるものではない。

しかしながら、本システムの機能喪失と補助蒸気系の破損が重畳した場合には、漏えい蒸気の影響により、重要度の高い防護対象設備の機能が喪失する可能性があることから、本システムの機能喪失は最小限にとどめる必要がある。

##### (2) 信頼性に係る設備の特徴及び機能維持について

蒸気漏えい検知システムは、蒸気拡散解析の解析区画内に設置している温度検出器で検知し、常用系計装盤室に設置している漏えい検知制御盤の監視制御回路に検知信号が送られ、盤内のリレーを動作させることで蒸気しゃ断弁（電動弁）を閉止することができるシステムである。

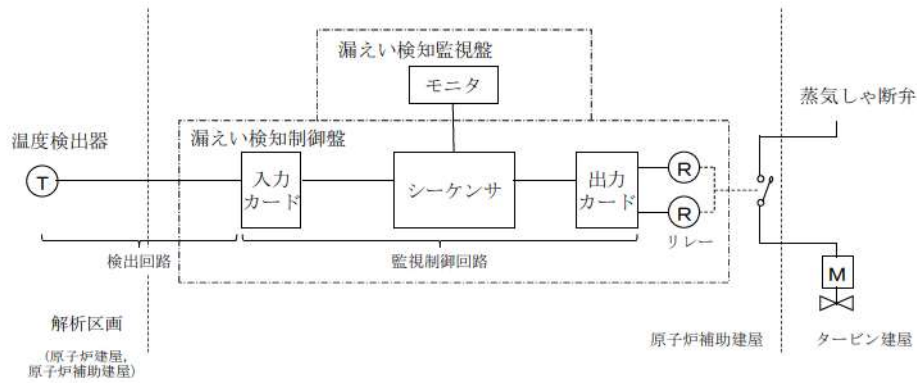


図5 蒸気漏えい検知システム概要図

本システムは、以下①～⑤のとおり確実に検知できるように、設備面、運用面を合わせて信頼性の高いものとしている。また、適切な保全計画を策定、実施することにより長期の機能維持を図る。

#### ①温度検出器及び検出回路の信頼性

蒸気漏えい検知システムの温度検出器の設置目的は、配管破断時の環境温度が 120℃（電動弁、空気式作動弁等の防護対象設備の健全性確認温度）以下に緩和するよう隔離することである。

設置目的において、温度計の種類としては、測温抵抗体、熱電対、液体膨張式温度計及び光ファイバ式温度計があるが、本システムは遠隔監視が必要であること\*をふまえ、測温抵抗体、熱電対及び光ファイバ式温度計を選定候補とする。

設計においては、本システムの設置目的を達成できるように、精度、応答性、温度範囲、衝撃、振動、寿命、保守性等をふまえた設計を行う。

具体例として、計測精度の観点では、蒸気漏えい検知システムとしての余裕が大きいため一般的な計装設計の観点から、計測精度を±2℃に収める設計とする。また、応答時間の観点では、解析の入力条件の観点から、測温抵抗体応答時間7秒（計測設備の応答時間10秒）以内に収める設計とする。さらに、設置環境の観点では、漏えい蒸気による影響が考えられるため、試験で検証された温度検出器と同等のものを適用する設計とする。

上記の設計要求事項に加え、適用実績が豊富な測温抵抗体を選定する。（詳細については表1参照。）

さらに温度計を選定した後、設計の妥当性の確認として、詳細設計と解析入力条件の対比及び解析結果と蒸気暴露試験結果の対比による評価を実施する。

なお、表2に測温抵抗体と熱電対の各特性（精度、応答性、計測温度範囲、耐衝撃、耐振動、寿命、保守性）の比較を示す。

※ 液体膨張式温度計では遠隔監視ができない。

表1 温度検出器の選定にかかる主な設計要求事項

	主な設計要求事項	温度検出器の選定
設置目的	<p>蒸気漏えい時の環境を 120℃（防護対象設備の健全性確認温度）以下まで緩和できるシステムを構築する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動／遠隔手動隔離機能を設置。</li> <li>・中央制御室に環境温度を表示／警報。（遠隔監視可能）</li> <li>・必要に応じ防護カバーを設置。</li> </ul>	<p>温度検出器の選定に関する要求は無い。ただし、遠隔監視可能のものに限る。</p> <p>このため、<u>測温抵抗体、熱電対及び光ファイバ式温度計を選定の候補とする。</u></p>
設計	<p>1) 原則として、当該システムは、MS-3 に合致した設計とする。</p>	<p>1) <u>温度検出器の選定に係る項目ではない。</u></p>
	<p>2) 当該システムは、緩和目的を達成できる応答時間と精度を有し、温度検出器、制御装置、弁で構成される。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計測精度は一般的な計装設計の観点から以下のとおり設計する。 計測精度：±2℃</li> <li>・応答時間は解析の入力条件の観点から、以下のとおり設計する。 応答時間：測温抵抗体 7 秒以内（計測設備 10 秒以内）</li> <li>・計測温度範囲は、故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。下限は、通常環境温度に裕度をもたせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度（170℃）に、裕度をもたせ 185℃とする。（主目的は、50℃温度高警報、60℃温度異常高警報の発信である。）計測温度範囲：0～185℃</li> </ul>	<p>2) 以下のとおり示す。（詳細は表2参照。）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計測精度は、初期 40℃で解析し、システムとして最大 100℃程度に緩和していることから、一般的な温度検出器の精度に対するシステム上の余裕は大きい。保守的に計測精度 ±2℃で設計することから、<u>すべての温度検出器が選定候補となる。</u></li> <li>・応答時間は、漏えい検知から隔離完了までの時間を、解析の入力条件としており、応答時間を踏まえて温度検出器を選定する必要がある。しかしながら、一般的な温度検出器の応答時間より余裕は大きい。ゆえに、<u>すべての温度検出器が選定候補となる。</u></li> <li>・計測温度範囲は、通常環境温度から、補助蒸気系の実運用の最高使用温度 170℃までを計測できればよい。ゆえに、<u>すべての温度検出器が選定候補となる。</u></li> </ul>

	主な設計要求事項	温度検出器の選定
設計	<p>3) 当該システムは耐環境性（蒸気漏えい時の環境）を満足する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>耐環境性の観点から、試験で（PAR・イグナイタ動作監視用の温度検出器として）検証された温度検出器と同等のものを適用する設計とする。</li> </ul>	<p>3) 以下のとおり示す。（詳細は表2参照。）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>耐環境性の観点として、光ファイバ式温度計の検証実績がないことから、<u>測温抵抗体及び熱電対が選定候補となる。</u></li> <li>耐衝撃・耐振動の観点では、測温抵抗体及び熱電対ともに単純構造の静的機器であり、検出部の故障は起こりにくい。ゆえに、<u>測温抵抗体及び熱電対が選定候補となる。</u> 寿命の観点では、測温抵抗体及び熱電対ともに感温部は金属や無機材料で構成されており基本的に劣化しにくい材料で構成されている。ゆえに、<u>測温抵抗体及び熱電対が選定候補となる。</u></li> </ul>
	<p>4) 温度検出器は、漏えいを早期に検知できる場所に設置する設計とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>原則、破断想定箇所の上部（天井付近）又はその近傍に設置する。</li> <li>防護カバーを設置する場合は、その近傍に温度検出器を設置する。</li> </ul>	<p>4) 設置場所に関する要求であり、<u>温度検出器の選定に係る項目ではない。</u></p>
	<p>5) 温度検出器は、信頼性が高く、原子力プラントへの採用実績が多く、かつ保守実績のある設備で構成する設計とする。</p>	<p>5) 以下のとおり示す。（詳細は表2参照。）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保守性の観点では、PWRプラントでの適用実績が多く、かつ保守実績のある<u>測温抵抗体が選定候補となる。</u></li> <li>施工性の観点では、今回の施工では、検知箇所と測定箇所が離れており、熱電対を選定した場合には基準接点補償が必要となるため、メンテナンス面を踏まえ、<u>測温抵抗体が選定候補となる。</u></li> </ul>
結論	—	<u>1～5) をふまえ、当該システムへの適用に際して優位である測温抵抗体を選定する。</u>

表2 測温抵抗体と熱電対の比較


項目	測温抵抗体	熱電対
精度（許容差）※1	クラスA $\pm 0.15^{\circ}\text{C} + 0.002 t $	クラス1 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$
応答性※2	7秒以内	7秒以内
計測温度範囲※1	-100～450°C	～800°C程度
耐衝撃※2 耐振動※2	（構造からの考察） 構造としては熱電対よりも比較的細い Pt 線を用いており、一般的には熱電対に劣る。しかしながら、本システムにおいては、安定した場所で用いる計画であり、以下のとおり確認試験を実施し、健全性を確認しているため、有意な差は無い。 （試験内容） ・耐衝撃 250mm の高さから 10 回繰り返し落下させる ・耐振動： 10～150Hz, 10～20m/s <sup>2</sup> , 掃引時間 2 分, 掃引回数 10 回	（構造からの考察） 構造としては異種金属接合であり、測温抵抗体よりも比較的太く、一般的に測温抵抗体より優れる。 （試験内容） 同左
寿命※2	感温部は金属や無機材料で構成されており基本的に劣化しにくい材料で構成されている。	同左
保守性	（点検項目） 絶縁抵抗測定, 抵抗値測定, 基準温度との比較等	（点検項目） 絶縁抵抗測定, 起電力測定, 基準温度との比較等
施工性	—	基準接点補償が必要である。

※1 測温抵抗体は、JIS C 1604-2013 に基づく。熱電対は、JIS C1605-2013 に基づく。

※2 メーカーへの確認結果に基づく。

測温抵抗体は、単純構造の静的機器であることから、高い信頼性を有する設備であり、万一故障した場合でも、容易に取替えが可能である。故障時は予備品取替え対応となるが、作業は設置場所によって足場を組む必要があるため、1日～数日の保守期間で対応する。

また故障発生から復旧完了までの間、蒸気漏えい検知にかかる中央制御室での監視ができなくなるため、故障している測温抵抗体がある蒸気影響範囲の現場監視を強化し、その旨を手順書に明記する。

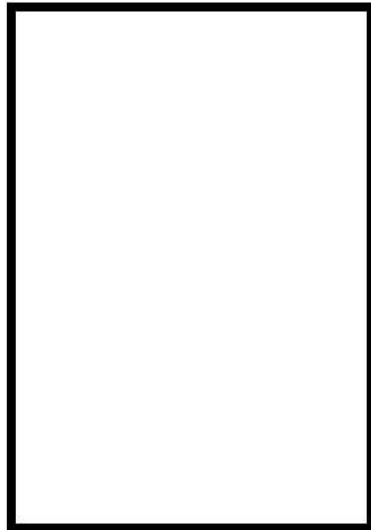


#### 温度検出器の仕様

- ・検出方式：測温抵抗体
- ・最高使用温度：185℃
- ・最高使用圧力：0.2MPa
- ・計測範囲：0～185℃

※故障の判別ができるよう、実際に使用する温度より裕度をもった設計とする。

下限は、通常環境温度に裕度を持たせ、0℃とし、上限は、補助蒸気系の実運用の最高使用温度（170℃）に裕度をもたせ185℃とする。（主目的は、50℃温度高警報、60℃温度異常高警報の発信である。）

図6 測温抵抗体外形図

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

#### ②監視制御回路の信頼性

監視制御回路は、主要な回路がデジタル設備で構成され、自己診断機能を有している。よって、監視制御回路が故障した場合でも、自己診断で故障を検知し、漏えい検知監視盤に警報を発信するため、早期の保守対応が可能であり、高い信頼性を有する設備である。

#### ③リレー及び蒸気しゃ断弁の信頼性

本回路は、検出回路や監視制御回路のように状態を監視する機能は設けていないが、下記のとおり、基本的に設備固有の信頼性は高いものである。

- ・配線設備を含めて広く一般的に用いられている機器で構成されており、通常使用において故障することは少ない。

また、運用面においても、下記のとおり設備の信頼性を低下させる要因は少ないと考えられる。

- ・本回路は常時待機状態であるため、磨耗等の劣化要因はない。
- ・設備は常用系計装盤室及び中央制御室に設置されており、雨水、塵埃等の環境影響も小さい。

以上のことから、故障発生は少なく、高い信頼性を有していると考えられるため、定期的な作動試験で設備の健全性を確認することとし、不要な系統外乱を回避する観点から、試験は定期事業者検査中の補助蒸気停止時に実施する。

なお、さらなる信頼性向上の観点から、リレーは2重化しており、同回路の単一故障による機能喪失を防止している。

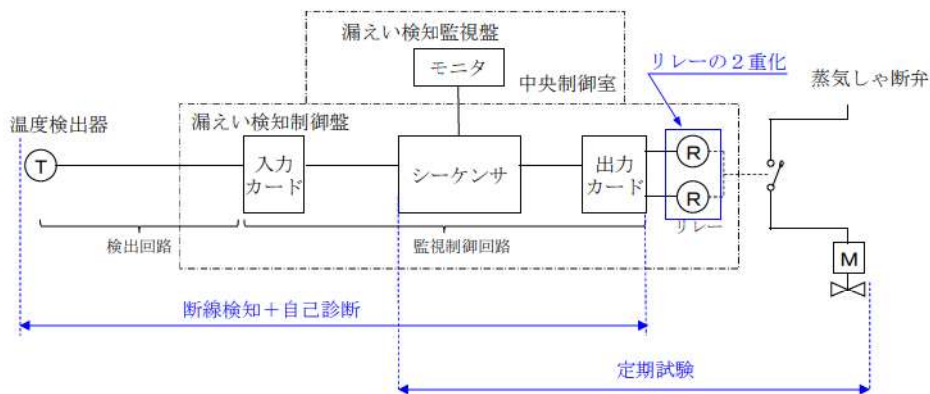


図7 蒸気漏えい検知システム信頼性確保の概要図

④計測設備の精度

蒸気漏えい検知システムとして温度検出器から漏えい検知制御盤までの精度は、初期温度40℃から、60℃で温度異常高警報発信、補助蒸気系を遠隔隔離（自動）し、最大100℃程度に緩和していることから、一般的な温度検出器の精度に対するシステム上の余裕は大きい。温度検出器精度、漏えい検知制御盤精度及び余裕を踏まえ、一般的な計装設計の観点から、本システムでは、計測精度を±2℃に収める設計としている。

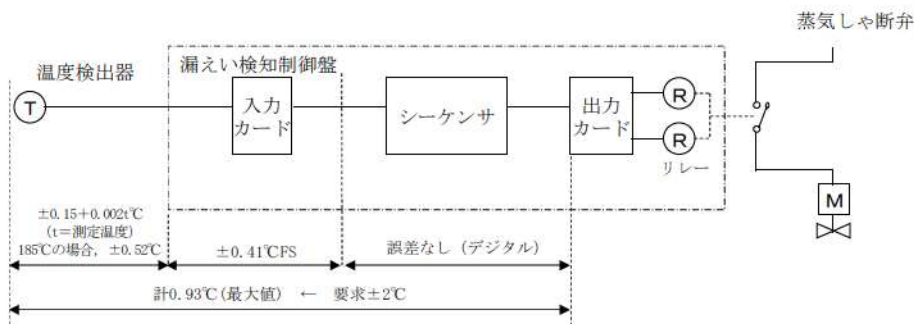


図8 温度検出器の計測誤差

⑤計測設備の応答遅れ及び解析での取り扱いについて

蒸気漏えい検知システムにおいては、温度検出から制御盤の演算、出力処理により、システム全体としての応答時間の遅れが発生する。蒸気漏えい検知システムとして漏えい検知から隔離完了までの時間を、解析の入力条件としている。応答時間は弁動作時間が支配的であり、温度検出器の応答時間よりシステム上の余裕は大きい。温度検出器精度、漏えい検知制御盤精度及び余裕を踏まえ、一般的な計装設計の観点から、本システムでは、応答時間を10秒以内に収める設計としており、蒸気拡散解析でも、「60℃検知→補助蒸気しゃ断弁閉指令出力」に10秒の遅れを設定している。

## 5. 温度検出器誤作動による影響について

温度検出器が誤検知し、蒸気しゃ断弁が動作した場合は、補助蒸気（1次系側）が全停となるが、補助蒸気（1次系側）の供給先には重要度の特に高い安全機能を有する系統、使用済燃料ピットの冷却及び給水機能を有する系統がないためプラントの安全運転、安全停止に影響を与えることはない。なお、ノイズ等によるシステムの誤作動を防止するため監視制御回路に1秒のオンディレイタイマーを設けている。

## 6. 蒸気漏えい検知システムの検証について

蒸気漏えい検知システムによる蒸気影響緩和対策の妥当性は、GOTHIC コードを用いた蒸気拡散解析によって確認している。以下に具体的に示す。

補助蒸気系の想定破損の形態は、溢水ガイドにしたがって、ターミナルエンド部は完全全周破断、1B を超える配管の一般部は 1/4Dt 貫通クラック、1B 以下の一般部は完全全周破断を想定している。この場合、配管から漏えいする蒸気は、比較的大きな漏えい量となり、GOTHIC コードで分割した解析区画内での空調の影響は受けずに一気に解析区画内で均一に拡散すると考えられる。よって、解析区画内の任意の箇所に温度検出器を設置すれば、解析区画の温度上昇を検知することができる。なお、温度検出器は、付近の他機器のメンテナンス時の作業性に干渉しない範囲で、可能な限り蒸気配管の近傍上部に配置設計し、蒸気漏えいをより早期に検知することを考慮している。

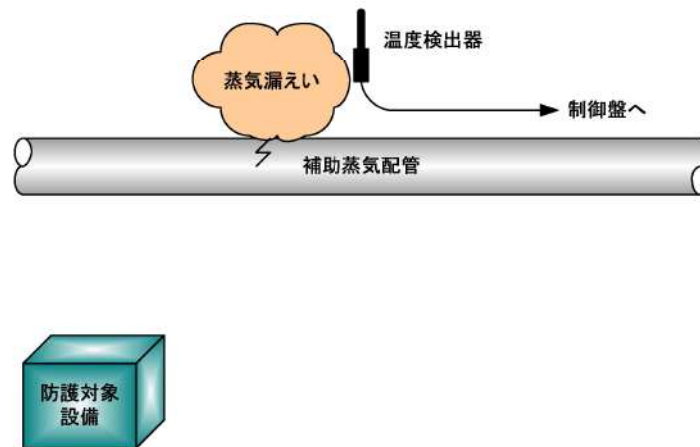


図9 区画配置温度検出器設置イメージ図

また、防護対象設備の健全性を確認する判定基準は温度であるため、解析結果において解析区画のピーク温度が高くなるように、蒸気漏えい検知システムを蒸気拡散解析内で考慮する際には、保守的に以下のようにしている。

- ・温度検出器等の計測設備の応答遅れを保守的に設定し、検知までの時間を長めに設定（図10）
- ・蒸気しゃ断弁の閉止時間を実動作時間（21秒）に対し長め（25秒）に設定
- ・蒸気しゃ断弁閉止動作中の蒸気放出流量は蒸気しゃ断弁全開状態と同じとして設定



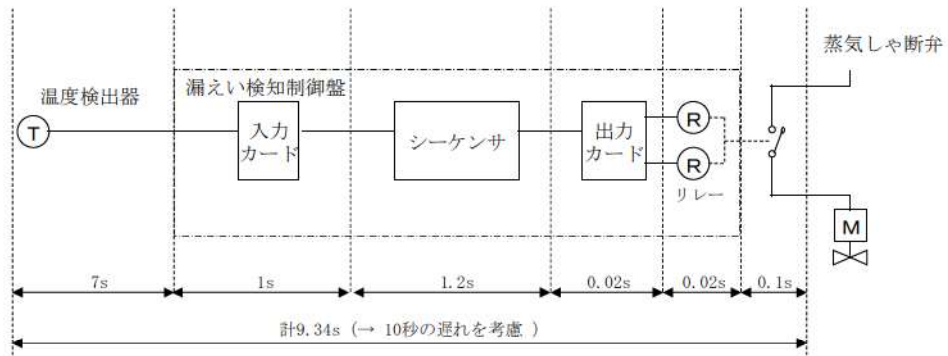



図 10 温度検知から蒸気しゃ断弁閉指令までの遅れ時間内訳

一方、配管から漏えいする蒸気が、空調の影響を受けるような比較的微少な場合は、防護対象設備に影響を及ぼすことはない。


(参考)

○蒸気漏えい量が比較的大きい場合

GOTHIC コードの妥当性確認のためのドイツの廃炉施設を利用した HDR 試験の実験解析から、同一解析区画内での温度変化傾向はほぼ同じであることがわかる。(区画 23 参照)

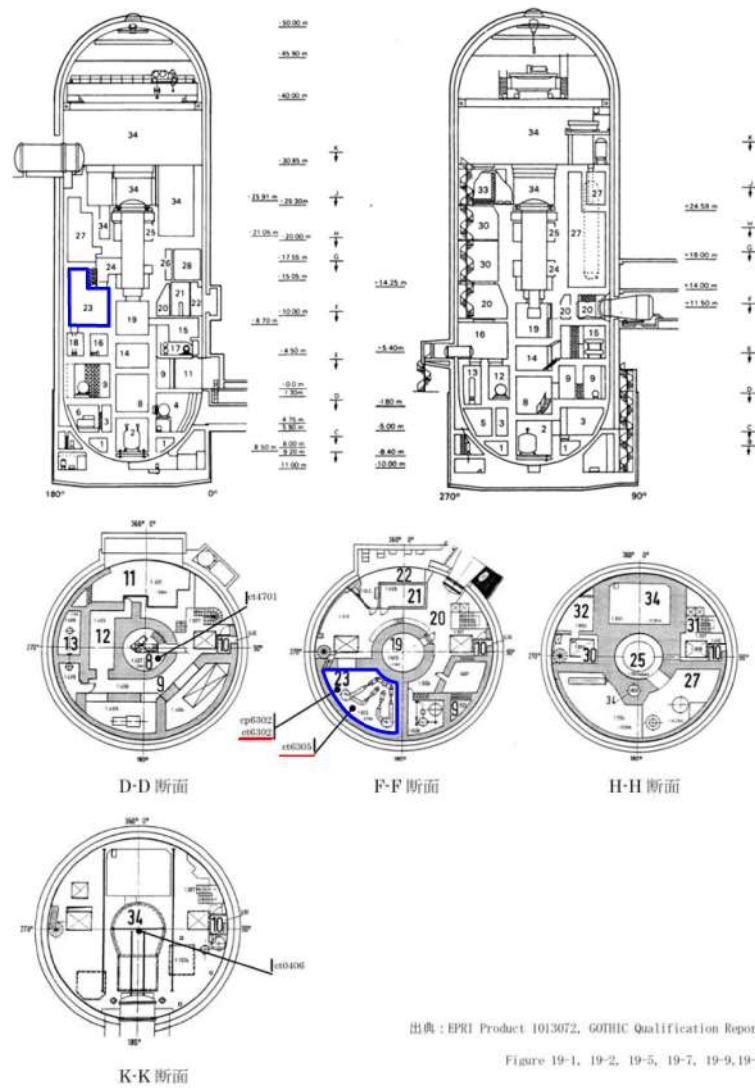

参考図 1 HDR 試験設備の概要図

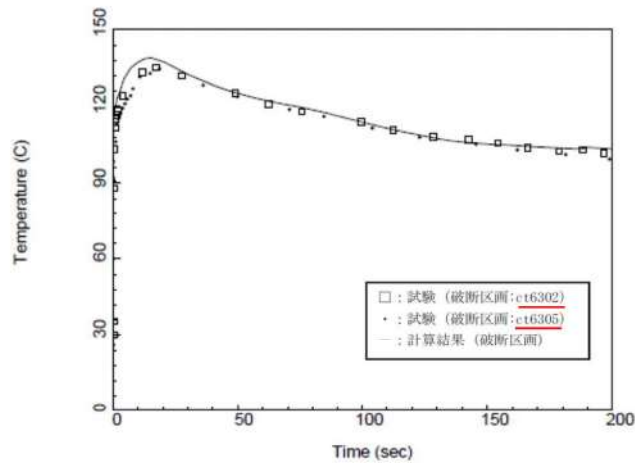


出典：EPRI Product 1013072, GO THIC Qualification Report, Figure 19-23

参考図 2 区画 23 雰囲気温度

○蒸気漏えい量が比較的微小な場合

GOTHIC コードによる解析では、各解析区画間での空調の出入りを模擬している。蒸気漏えい量が比較的微小な場合、空調の流れが有意に働くため、解析区画内の環境温度は上がりず防護対象設備に影響のない温度となる。

例えば、泊発電所 3 号炉の補助蒸気系配管(1・1/2B)の 1/4Dt 貫通クラックの解析結果では、環境温度は 10℃程度しか上がりず、その後ほぼ一定の温度となる。これは、漏えいした蒸気の流れが解析区画間の空調の出入りに支配されており、解析区画内での温度上昇が抑制されているためである。



参考図 3 補助蒸気系配管 (1・1/2B) 1/4Dt 貫通クラック解析結果  
(泊発電所 3 号炉 原子炉補助建屋 T.P. 17.8m)

 枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

## 防護対象設備の耐蒸気性能について

本資料は、防護対象設備の耐蒸気性能についてまとめたものである。

I. では耐蒸気性能試験の評価及び机上評価の概要について、II. では各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果、III. では耐蒸気性能試験における健全性確認方法について、IV. ではモータの耐蒸気性能評価について、V. ではメタルクラッドスイッチギヤの蒸気影響について、VI. では電気ヒータの耐蒸気性能評価について記載する。

## I. 耐蒸気性能試験の評価及び机上評価の概要について

電気計装品については、蒸気環境に対する耐力を確認する必要があることから、実際に蒸気に曝露する「耐蒸気性能試験」での評価及び一部の設備については机上での評価を実施した。

以下にその概要を示す。

## 1. 耐蒸気性能試験

## (1) 試験対象設備

試験対象設備は、蒸気影響を受ける区画に設置された防護対象設備から網羅的に抽出した。

## (2) 試験方法

防護対象設備が晒される環境条件を考慮し、図1に示す試験温度プロファイルで防護対象設備（供試体）を蒸気に曝露させ、機能維持することを確認した。

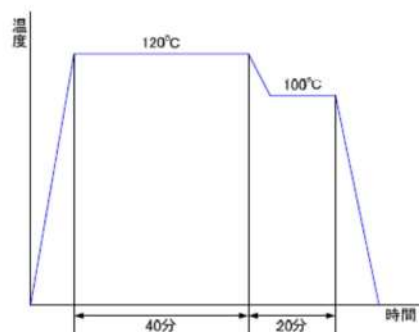


図1 試験温度プロファイル



図2 蒸気曝露試験装置

## ープロファイルの考え方

防護対象設備の存在する区画の温度を温度検知，自動隔離等を考慮して解析し，その解析結果に一定程度の余裕を見込んだ 120℃で試験を実施した。蒸気の曝露継続時間については手動隔離も想定し 40 分とした。また，隔離後の温度低下についても考慮し，100℃ 20 分の条件を加えた。

### (3) 試験結果

表1 のとおり，すべての試験対象設備について，120℃の耐蒸気性能を有することを確認した。

表1 防護対象設備耐蒸気性能試験 結果一覧表

	防護対象設備	試験結果	備考
電動弁	モータ及び駆動部	○	
空気作動弁	リミットスイッチ	○	
	電磁弁	○	
	減圧弁	○	
	ダイヤフラム	○	
ダンパ	ダンパオペレータ	○	
	ポジションナ	○	
	ポジションスイッチ	○	
	電磁弁	○	
	減圧弁	○	
計器	伝送器	○	
	流量設定器	○	
	温度スイッチ	○	
現場盤	スイッチ，表示灯，端子台等	○	
モータケーブル 接続部	高圧ケーブル接続部	○	
	低圧ケーブル接続部	○	
中継端子箱	端子台	○	

## 2. 机上評価

防護対象設備のうちモータ及び電気ヒータについては，他の電気計装品と異なり，外形寸法の大きさから試験による確認が困難であるため，机上評価にて耐蒸気性能を確認した。

## 2. 1 モータを机上評価で問題ないとした理由

モータの構成部品のうち、蒸気による影響が考えられるのは、固定子コイル部（絶縁に有機材を使用）、及び軸受部（潤滑油、グリスを使用）である。

固定子コイル部においては、絶縁種別ごとに耐熱性能に関する知見があり、軸受部についても同様にグリスや潤滑油の耐熱性能に関する知見があることから、実機での蒸気性能試験を実施しなくとも健全性の評価は可能である。

なお、その他の部品については金属材料で構成される機械的な支持構造物等であり、120℃の蒸気環境下で健全性に影響することはないと考えられる。

### (1) 評価方法

蒸気影響により機能喪失が想定されるモータの部位は、固定子コイル及び軸受であり、複数ある型式ごとに蒸気環境にさらされた場合の健全性について評価する。

#### i) 固定子コイル

環境温度に通電による温度上昇を加えた温度が、固定子コイルの許容温度以下であることを確認する。

#### ii) 軸受（軸受メタル又はベアリング）

環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、軸受メタル又はベアリングの許容温度以下であることを確認する。

#### iii) 軸受（グリス又は潤滑油）

環境温度に摩擦による温度上昇を加えた温度が、グリス又は潤滑油の許容温度以下であることを確認する。

### (2) 評価結果

いずれの型式においても固定子コイル及び軸受の温度は許容温度以下であり、機能維持できることを確認した。

## 2. 2 電気ヒータを机上評価で問題ないとした理由

電気ヒータの構成部品のうち、蒸気による影響が考えられるのは、端子台及び送風機モータである。

端子台においては、蒸気性能試験を実施して健全性の評価は可能である。

送風機モータは、2. 1により詳細を確認することで健全性の評価が可能である。

なお、その他の部品については金属材料で構成される機械的な支持構造物等であり、120℃の蒸気環境下で健全性に影響することはないと考えられる。

### (1) 評価方法

蒸気影響により機能喪失が想定される電気ヒータの部位は、端子台及び送風機モータであり、構成部品ごとに蒸気環境にさらされた場合の健全性について評価する。

#### i) 端子台

「Ⅱ. 各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果」の中継端子箱の試験結果で問題ないことを確認する。

#### ii) 送風機モータ

「Ⅳ. モータの耐蒸気性能評価について」で評価する。

### (2) 評価結果

電気ヒータは、溢水による蒸気環境下においても機能維持できることを確認した。



## II. 各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果

すべての試験対象設備について、120℃の耐蒸気性能を有することを確認した。以降に各試験対象設備の耐蒸気性能試験結果を示す。

### (1) 電動弁

電動弁駆動装置を120℃の蒸気環境（120℃40分+100℃20分）に晒し、弁の開閉動作が問題なく行えることを確認する。

なお、H25.6月末の現状評価時点では、電動弁駆動装置の駆動モータはB種絶縁（耐熱温度130℃）であることから、健全性に問題はないと判断していた。今回は実際の蒸気環境を模擬した試験を実施した。


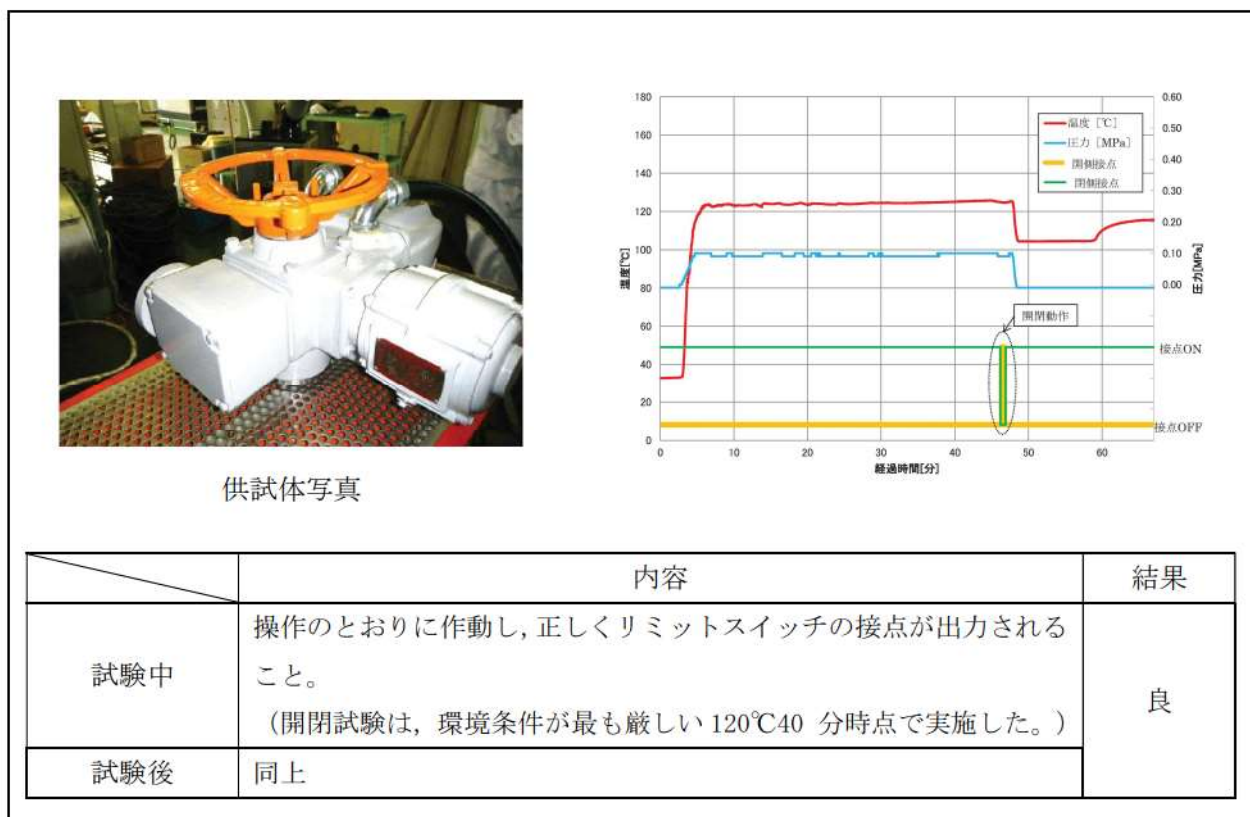


図1 耐蒸気性能試験結果（電動弁）

(2) 空気作動弁用リミットスイッチ

空気作動弁用リミットスイッチを 120℃の蒸気環境（120℃40分+100℃20分）に晒す。

試験中，リミットスイッチの接点信号を連続監視し，誤信号を発信しないことを確認する。

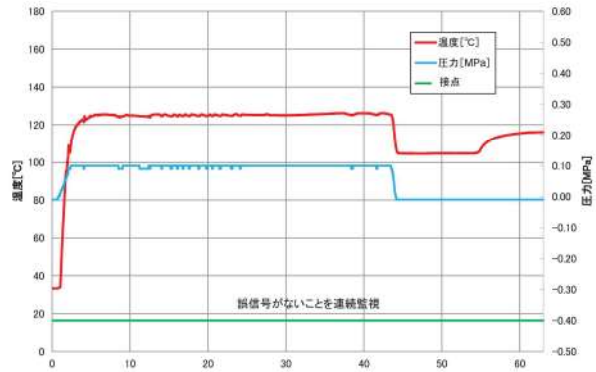

供試体写真

	内容	結果
試験中	リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。	良
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	

図2 耐蒸気性能試験結果（空気作動弁用リミットスイッチ）


(3) 空気作動弁用電磁弁

空気作動弁用電磁弁を 120°Cの蒸気環境（120°C40分+100°C20分）に晒す。

試験中，電磁弁を励磁した状態で，入出力圧力に相違のないことを確認する。



供試体写真

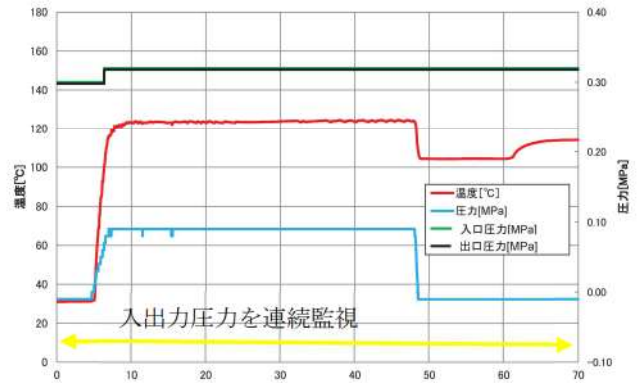


	内容	結果
試験中	電磁弁を励磁した状態で，入出力圧力に相違のないこと。	良
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	

図3 耐蒸気性能試験結果（空気作動弁用電磁弁）

(4) 空気作動弁用減圧弁

空気作動弁用減圧弁を 120°Cの蒸気環境（120°C40分+100°C20分）に晒す。

試験中，一定圧力を入力した状態で，減圧された圧力が出力されていることを確認する。

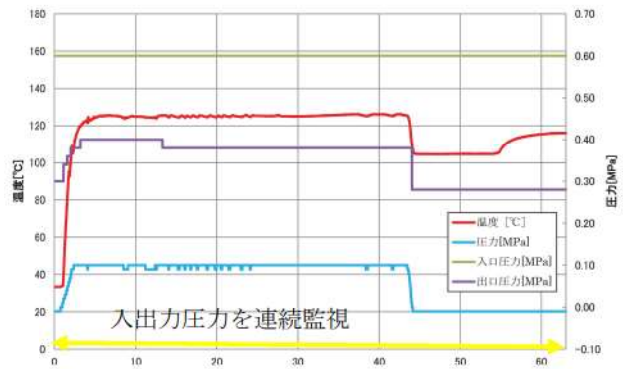


供試体写真

	内容	結果
試験中	減圧された圧力が出力されること。	良
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	

図 4 耐蒸気性能試験結果（空気作動弁用減圧弁）

(5) 空気作動弁用ダイヤフラム

空気作動弁用ダイヤフラムを 120°Cの蒸気環境（120°C40 分+100°C20 分）に晒す。  
試験後、ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないことを確認する。

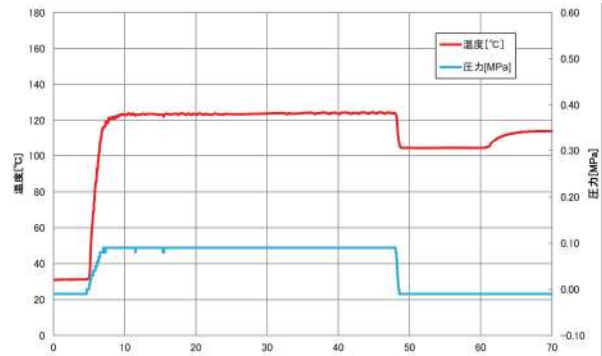

供試体写真

	内容	結果
試験後	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	良

※ ダイヤフラムは高分子材料であり、試験後に有意な変形、割れ等がなかったことから、試験中も健全性に問題はなかったと考えられる。

図 5 耐蒸気性能試験結果（空気作動弁用ダイヤフラム）


(6) ダンパ用ダンパオペレータ及びポジションナ

ダンパ用ダンパオペレータ及びポジションナを 120℃の蒸気環境（120℃40分+100℃20分）に晒す。

試験後、ポジションナに開度信号（0～100%に相当する空気圧）を入力し、ダンパオペレータが正常に動作することを確認する。



供試体写真

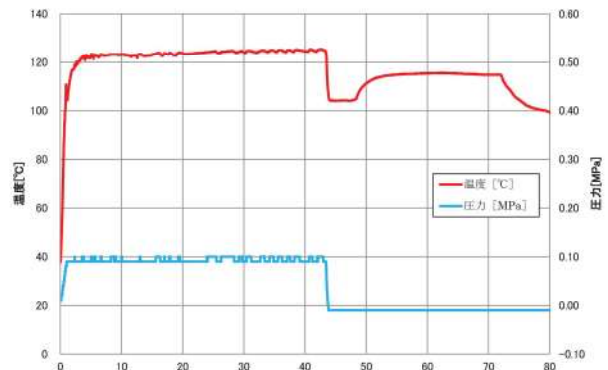

	内容	結果
試験後	ポジションナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	良

※ ダンパオペレータ及びポジションナは空気式計装品であり、シール部品が健全であれば機能に問題ないと考えられる。

試験後の動作に問題がなかったことから、シール部品であるOリング等に有意な変形、割れ等はなく、試験中も健全性に問題はなかったと考えられる。

図6 耐蒸気性能試験結果（ダンパ用ダンパオペレータ及びポジションナ）

(7) ダンパ用ポジションスイッチ

ダンパ用ポジションスイッチを 120℃の蒸気環境（120℃40分+100℃20分）に晒す。

試験中，開度信号が変化しないことを確認する。また，試験後にシャフトを回転させ，正常な開度信号が出力されることを確認する。


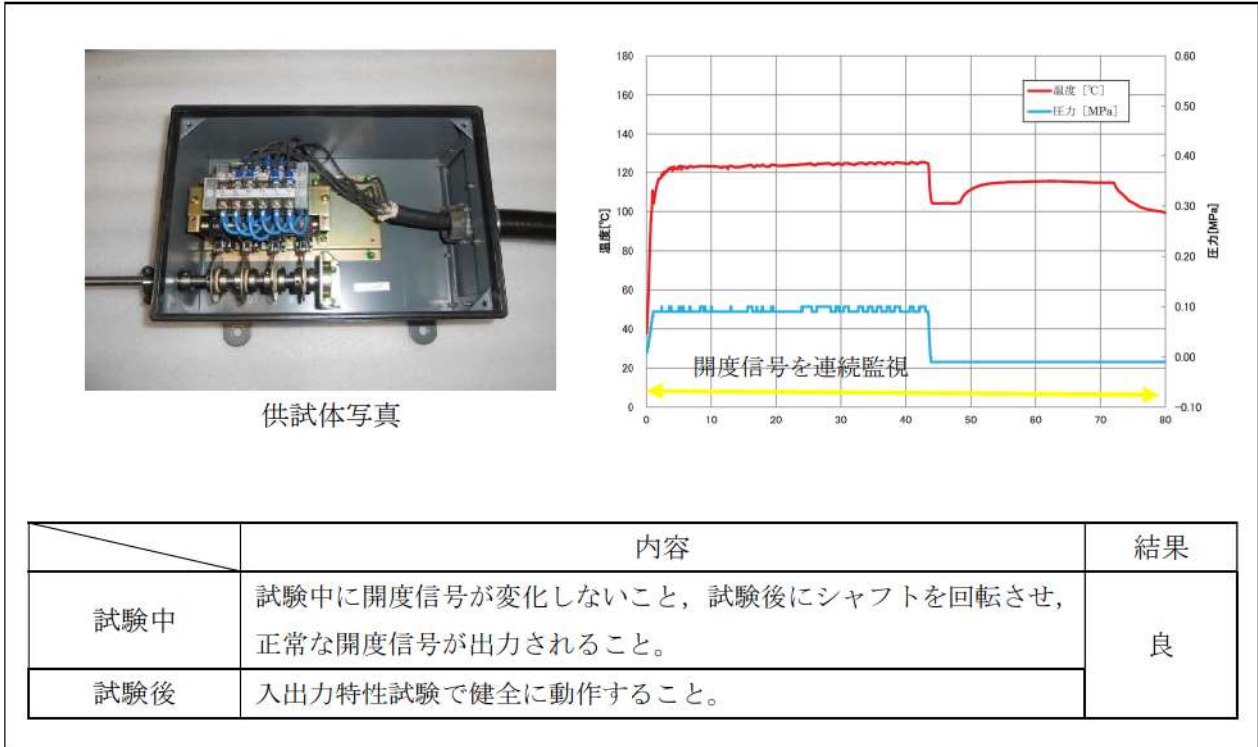


図7 耐蒸気性能試験結果（ダンパ用ポジションスイッチ）


(8) ダンパ用電磁弁

ダンパ用電磁弁を 120℃の蒸気環境 (120℃40 分+100℃20 分) に晒す。

試験中、電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないことを確認する。

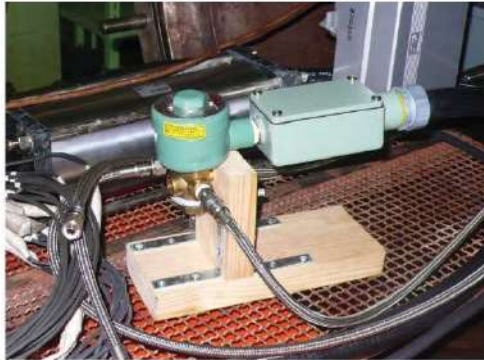

供試体写真

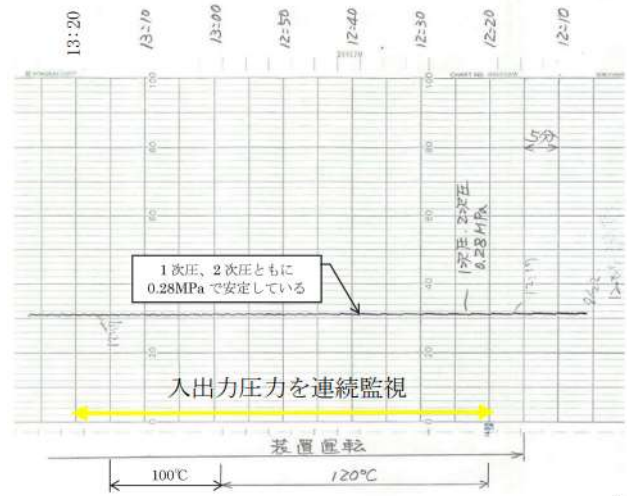

	内容	結果
試験中	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	良
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	


図 8 耐蒸気性能試験結果 (ダンパ用電磁弁)



(9) ダンパ用減圧弁

ダンパ用減圧弁を 120℃の蒸気環境（120℃40分+100℃20分）に晒す。

試験中，一定圧力を入力した状態で，減圧された圧力が出力されていることを確認する。

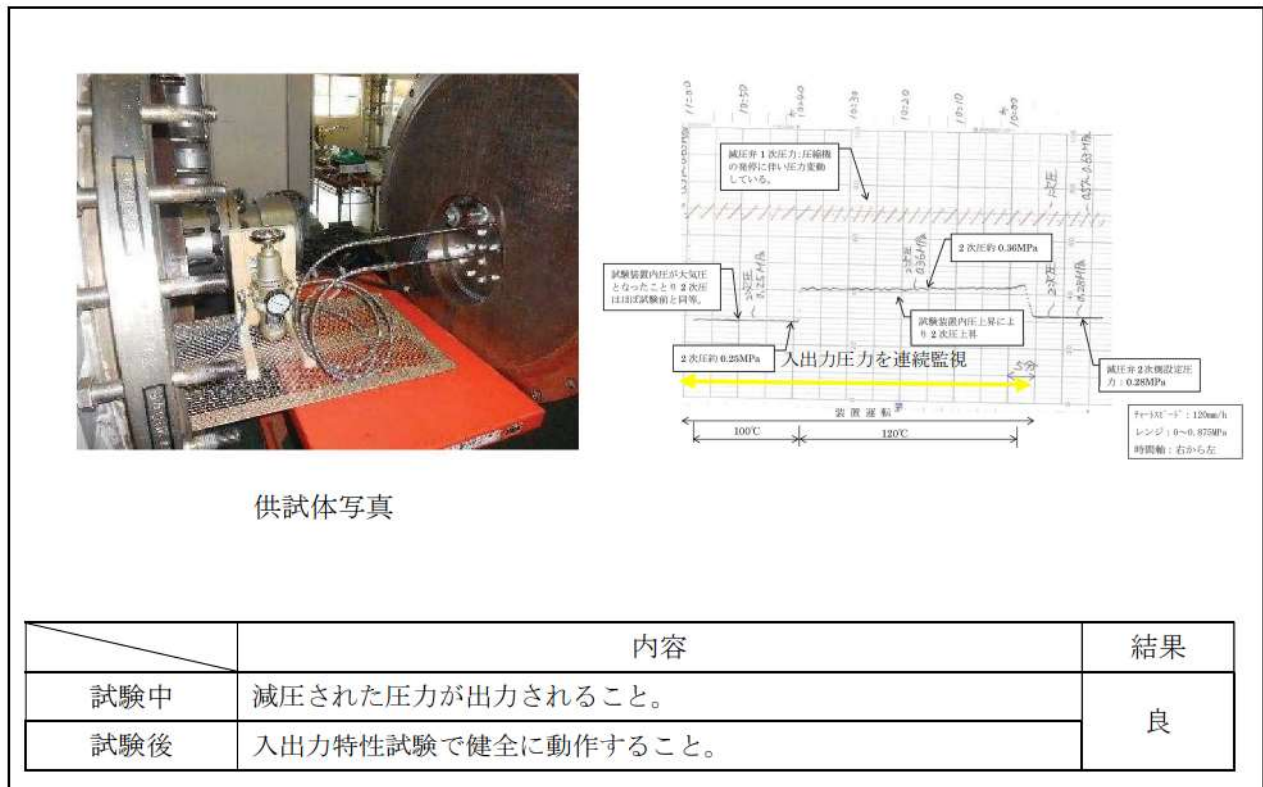

供試体写真

図9 耐蒸気性能試験結果（ダンパ用減圧弁）


(10) 伝送器

伝送器を 120°Cの蒸気環境（120°C40分+100°C20分）に晒す。

試験中，一定圧力を入力した状態で，伝送器出力が正常であることを確認する。



供試体写真

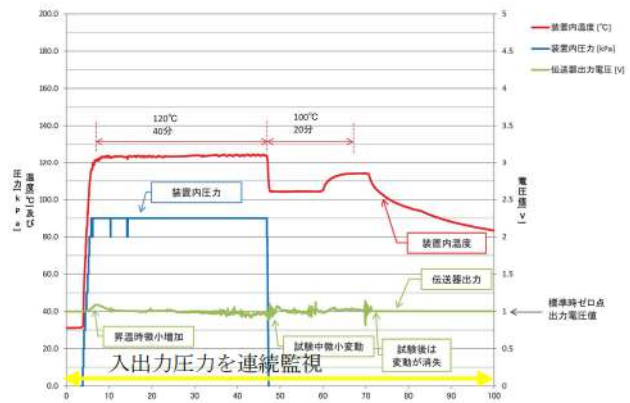


	内容	結果
試験中	伝送器出力が正常であること。	良
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	

図 10 耐蒸気性能試験結果（伝送器）

(11) 流量設定器

流量設定器を 120°Cの蒸気環境（120°C40分+100°C20分）に晒す。

試験中，一定圧力を入力した状態で，減圧された設定圧力が出力されることを確認する。

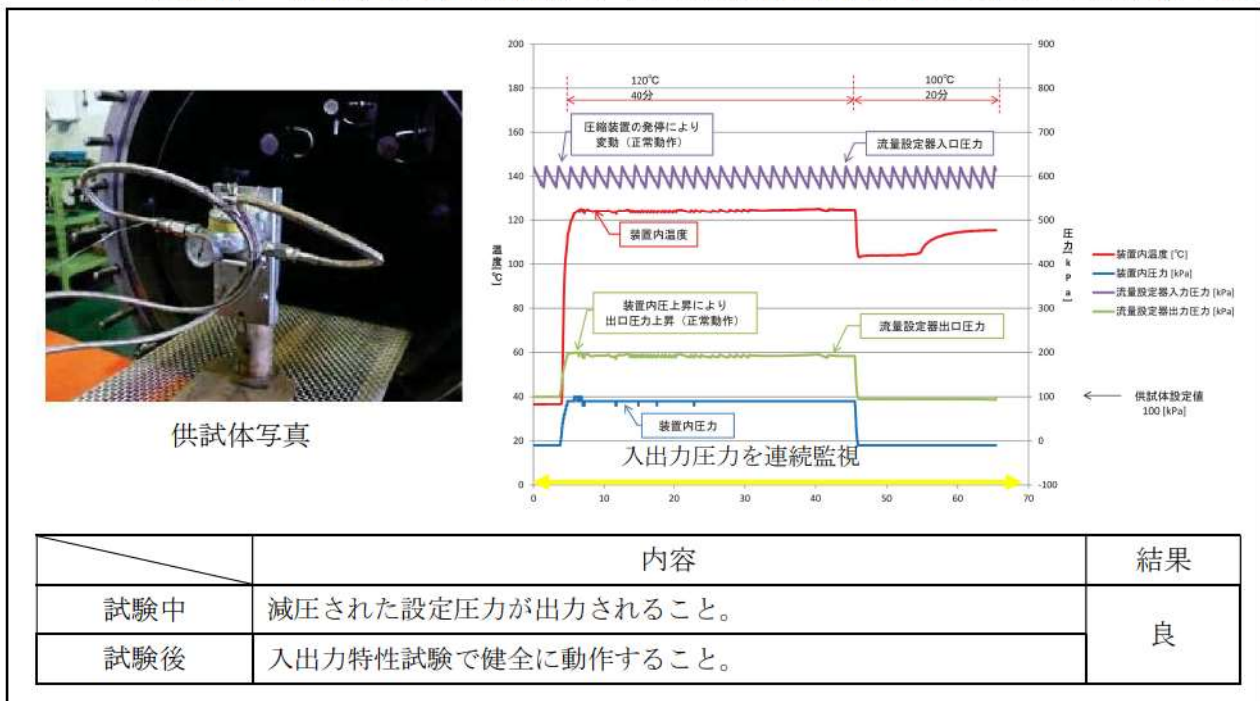

(12) 温度スイッチ

温度スイッチを 120℃の蒸気環境（120℃40分+100℃20分）に晒す。

試験中，設定温度（35℃以上で ON） のとおりに接点出力されることを確認する。

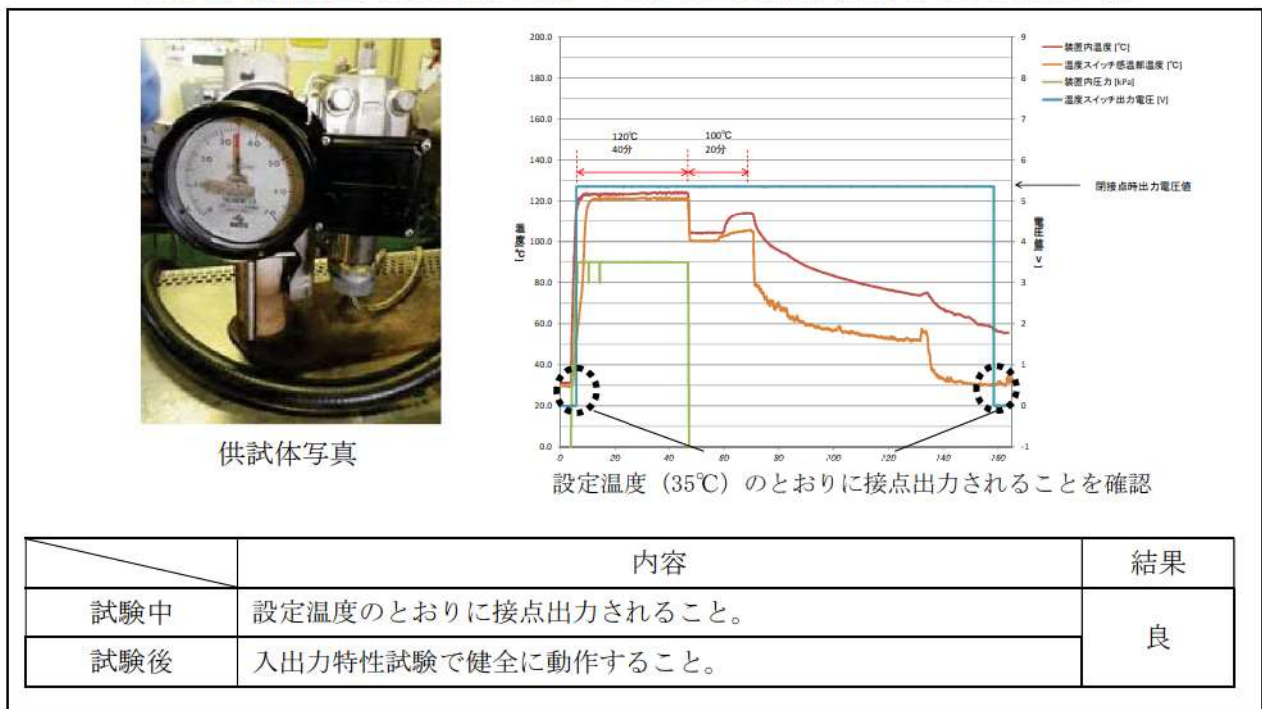


図 12 耐蒸気性能試験結果（温度スイッチ）

(13) 現場盤


現場盤（操作スイッチ，操作ボタン，表示灯，端子台，盤内配線を含む）を 120℃の蒸気環境（120℃40分+100℃20分）に晒す。

通電した状態で試験を実施し，試験中に短絡，地絡等で機能喪失しないことを確認する。

なお，試験後は問題なくスイッチ操作を行えた。



供試体写真

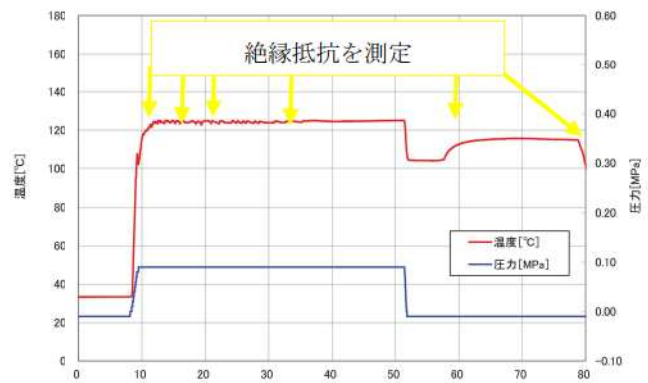

	内容	結果
試験中	短絡，地絡等で機能喪失しないこと。	良
試験後	入出力特性試験で健全に動作すること。	

図 13 耐蒸気性能試験結果（現場盤）


(14) 高圧ケーブル接続部

高圧ケーブル（接続部）を 120℃の蒸気環境（120℃40分+100℃20分）に晒す。

試験中、絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。



供試体写真

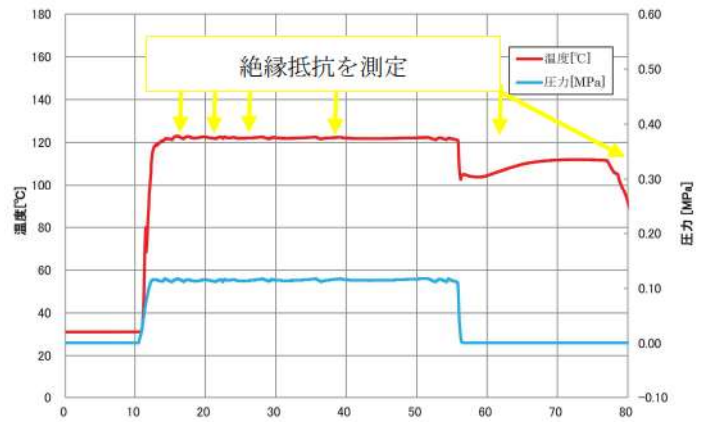

	内容	結果
試験中	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	良
試験後	同上	

図 14 耐蒸気性能試験結果（高圧ケーブル接続部）

(15) 低圧ケーブル接続部

低圧ケーブル（接続部）を 120℃の蒸気環境（120℃40分+100℃20分）に晒す。

試験中、絶縁抵抗を測定し、短絡、地絡等がなく正常に通電できることを確認する。

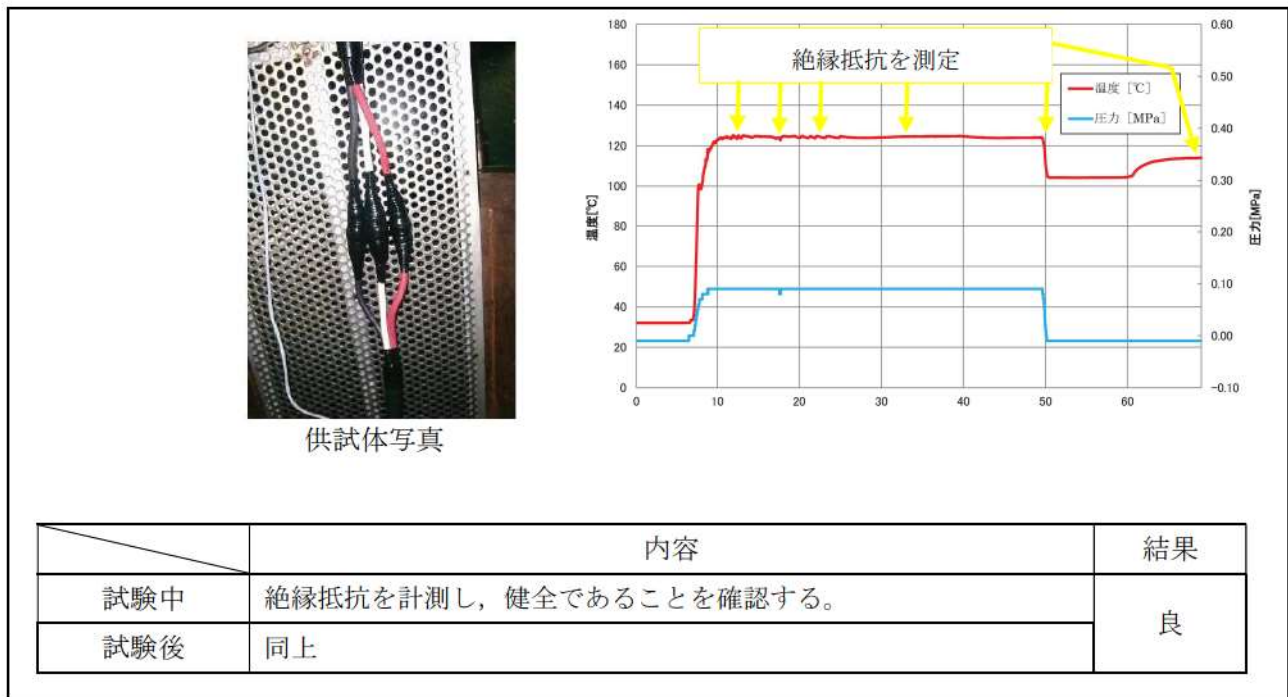


図 15 耐蒸気性能試験結果（低圧ケーブル接続部）

(16) 中継端子箱

中継端子箱を 120°Cの蒸気環境（120°C40 分+100°C20 分）に晒す。

通電した状態で試験を実施し，試験中，短絡，地絡等がなく正常に通電できることを確認する。

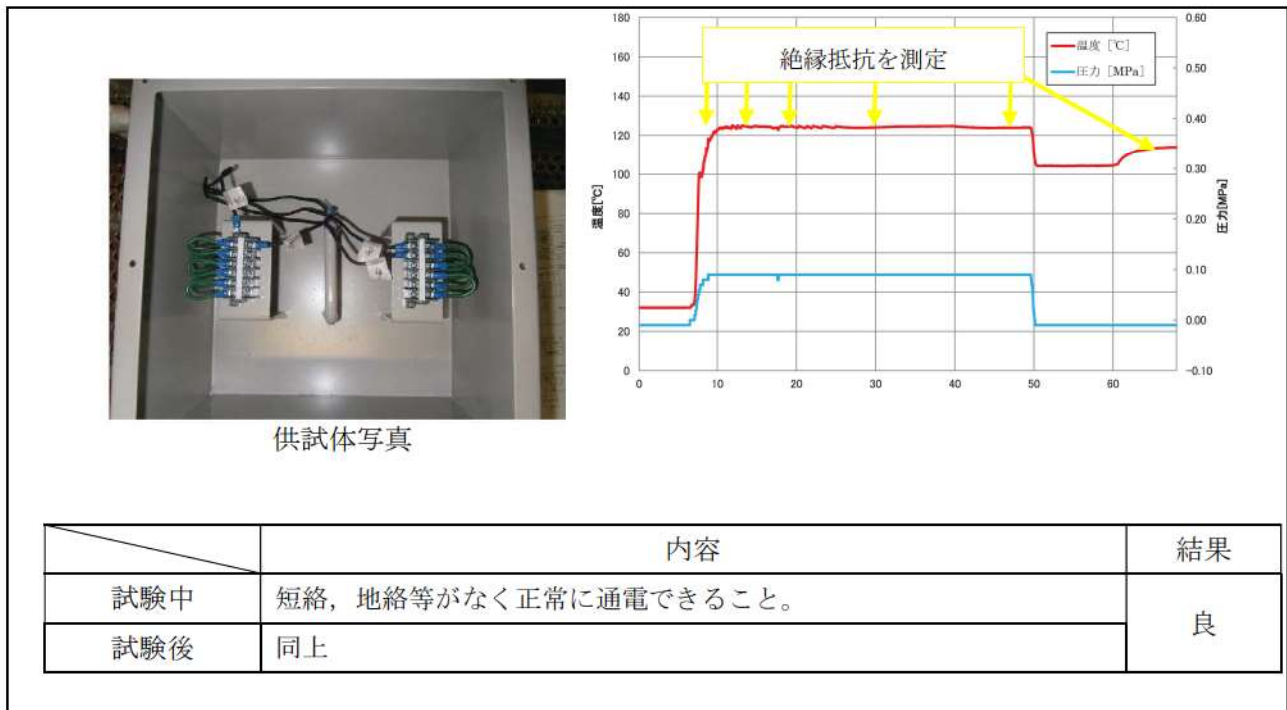


図 16 耐蒸気性能試験結果（中継端子箱）



### III. 耐蒸気性能試験における健全性確認方法について

#### 1. 健全性確認方法の考え方

- (1) 原則として、実機の状態を模擬するため、試験中（蒸気曝露中）に健全性を確認する。
- (2) 試験中（蒸気曝露中）に健全性を確認できないものは、代替方法により健全性を確認する。

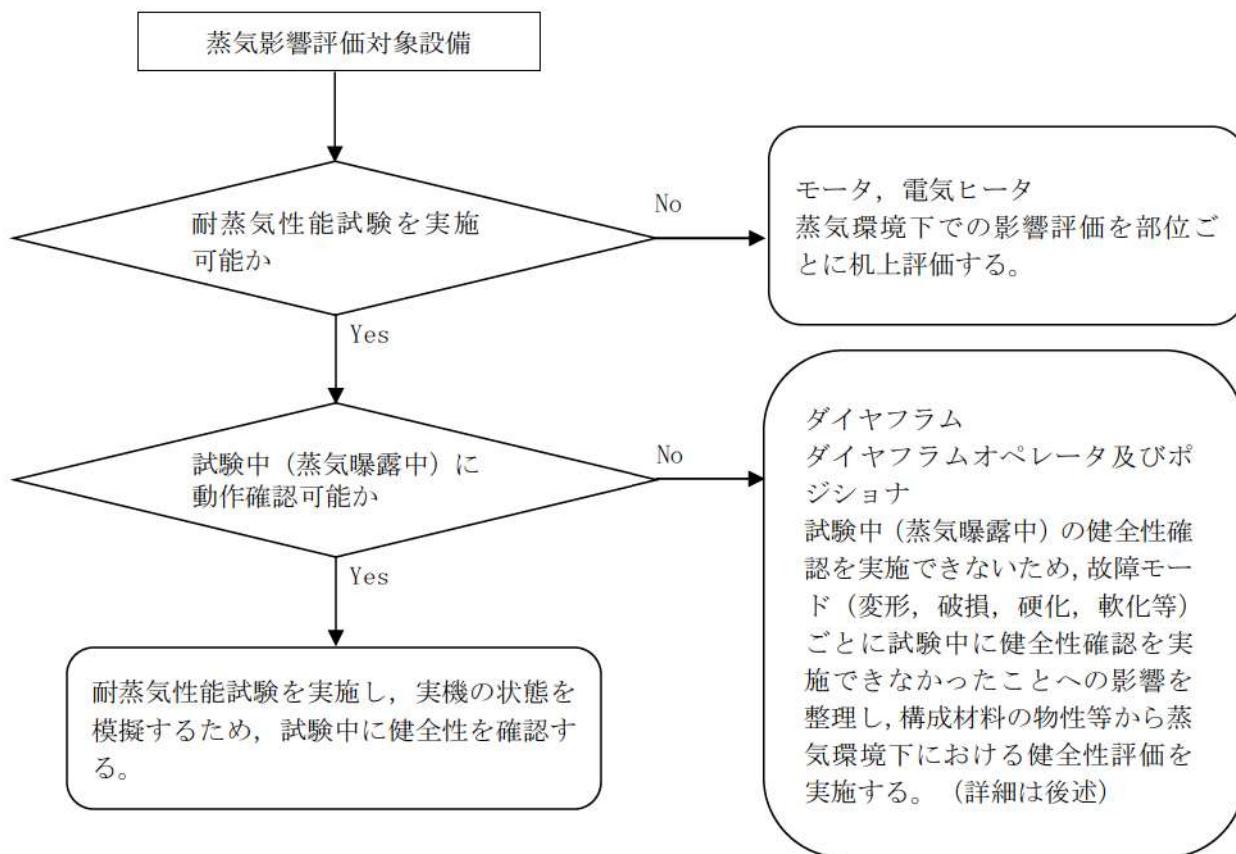


図1 耐蒸気性能試験における健全性確認フロー

## 2. 各設備の健全性確認方法とその妥当性

表 1 耐蒸気性能試験における健全性確認方法とその妥当性

試験対象設備	構成品	健全性確認方法	根拠（妥当性）
電動弁	モータ及び駆動部	操作のとおり動作し、正しくリミットスイッチの接点が出力されること。	モータ及び駆動部を、実機を模擬した蒸気環境下で動作させるとともに、異常が発生した場合は操作のとおり動作せず、弁の開閉状態を示すリミットスイッチの接点信号異常が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。
空気作動弁	リミットスイッチ	リミットスイッチが誤信号を発信しないこと。	リミットスイッチに短絡、地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。
	電磁弁	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。
	減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。
	ダイヤフラム※1	ダイヤフラムに有意な変形、割れ等がないこと。	ダイヤフラムは高分子材料であり、試験後に有意な変形、割れ等がなければ、試験中（蒸気曝露中）も健全性に問題はないと考えられる。
ダンパ	ダンパオペレータ ※1	ポジションナに開度信号を入力し、ダンパオペレータが正常に動作すること。	ダンパオペレータ及びポジションナは空気式計装品であり、シール部品が健全であれば機能に問題ないと考えられる。このため、試験後の健全性に問題がなければ、シール部品であるピストンパッキン等に有意な変形、割れ等がなく、試験中（蒸気曝露中）においても健全性に問題はないと考えられる。
	ポジションナ ※1		
	ポジションスイッチ	開度信号に変化がないこと。	ポジションスイッチに短絡、地絡が発生した場合、開度信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。
	電磁弁	電磁弁を励磁した状態で、入出力圧力に相違のないこと。	電磁弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。
	減圧弁	減圧された圧力が出力されること。	減圧弁に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。
計器	伝送器	伝送器出力が正常であること。	伝送器に異常が発生した場合、出力信号が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。
	流量設定器	減圧された圧力が出力されること。	流量設定器に異常が発生した場合、出力圧力が変動することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。
	温度スイッチ	設定温度のとおり接点出力されること。	温度スイッチに短絡や地絡が発生した場合、接点信号に誤信号が発生することから、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。
現場盤	スイッチ、表示灯、端子台等	短絡、地絡等で機能喪失しないこと	現場盤の蒸気影響として盤内部品の短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。
モータケーブル接続部	高圧ケーブル接続部	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。
	低圧ケーブル接続部	絶縁抵抗を計測し、健全であることを確認する。	ケーブル接続部の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、絶縁抵抗を測定することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。
中継端子箱	端子台	短絡、地絡等がなく正常に通電できること。	端子台の蒸気影響として短絡、地絡が想定されるため、通電状態を確認することで、健全性確認方法としては妥当であると考えられる。

※1 試験後に健全性確認を実施

### 3. ダイアフラムの健全性について

空気作動弁のダイアフラムについては試験中（蒸気曝露中）に健全性を確認できず、試験後確認としたため、故障モード（変形、破損、硬化、軟化等）ごとに試験中に健全性確認をできなかったことへの影響を整理し、構成材料の物性等から蒸気環境下においても健全性に問題のないことを確認した。

表2 ダイアフラムの故障モードごとの評価

故障モード	試験後確認の可否		評価
変形	不可	試験中に発生した変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。	ダイアフラムには変形を防ぐ基布が積層されているため、有意な変形は生じないと考えられる。
破損(割れ)	可	試験後にもその状態が残るため、確認可能である。	-
硬化	可	試験後にもその状態が残るため、確認可能である。	-
軟化	不可	試験中に発生した軟化が、試験後に元に戻る可能性がある。	ダイアフラムは高分子化合物である EPDM (EPゴム) 及び NBR (ニトリルゴム) で構成されており、耐熱温度は、150℃と 130℃ (日本規格協会) であるため、有意な軟化は生じないと考えられる。



図2 試験前後のダイアフラムの状態

#### 4. ダンパオペレータ及びポジションナの健全性について

ダンパオペレータ及びポジションナについても、ダイヤフラムと同様の評価を実施し、想定される蒸気環境下においてもダンパオペレータ及びポジションナの健全性に問題はないことを確認した。

表3 ダンパオペレータ及びポジションナの故障モードごとの評価

故障モード	試験後確認の可否	評価
エア漏れ (シール 部品の 変形)	不可	試験中に発生したシール部品の変形が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。
エア漏れ (シール 部品の 破損)	可	試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。
エア漏れ (シール 部品の 硬化)	可	試験後にもその状態が残るため、特性試験により確認可能である。
エア漏れ (シール 部品の 軟化)	不可	試験中に発生したシール部品の軟化が、試験後に元の状態に戻る可能性がある。
特性変化 (背圧影響 含む)	不可	試験中に発生した特性変化が、試験後に健全な状態に戻る可能性がある。 ダンパは開度信号を受けて、常に適切な開度となるようフィードバック制御されているため、有意な特性変化は生じないと考えられる。 また、背圧（発生蒸気による環境圧力）の上昇は制御用空気圧力と比較して十分小さく、ダンパの動作への影響はないと、考えられる。

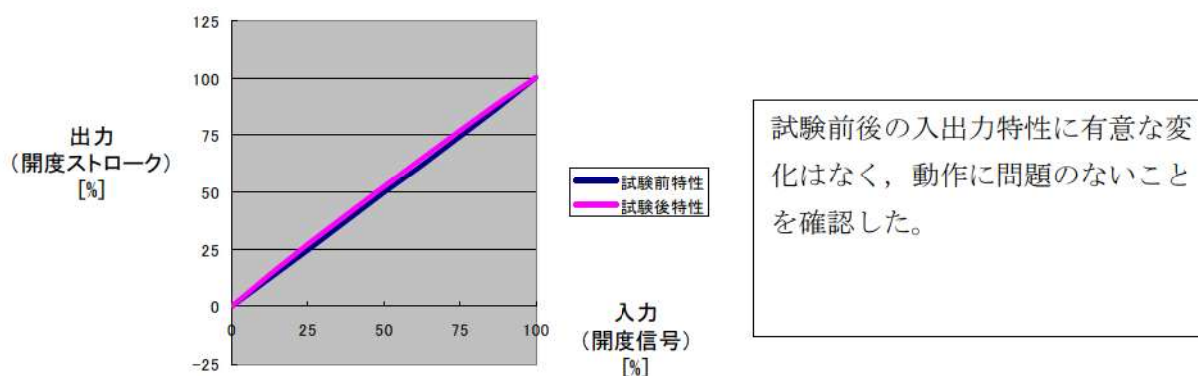


図3 ダンパオペレータ及びポジションナの試験特性

#### IV. モータの耐蒸気性能評価について

防護対象設備のうちモータについては、他の電気計装品と異なり、大きさや構成部品の種類の多さから試験による確認が困難であるため、構成部品ごとの評価により、想定される蒸気環境下における健全性を評価した。

##### 1. 評価フロー

モータの耐蒸気性能評価は、図1に示すフローにしたがって評価した。

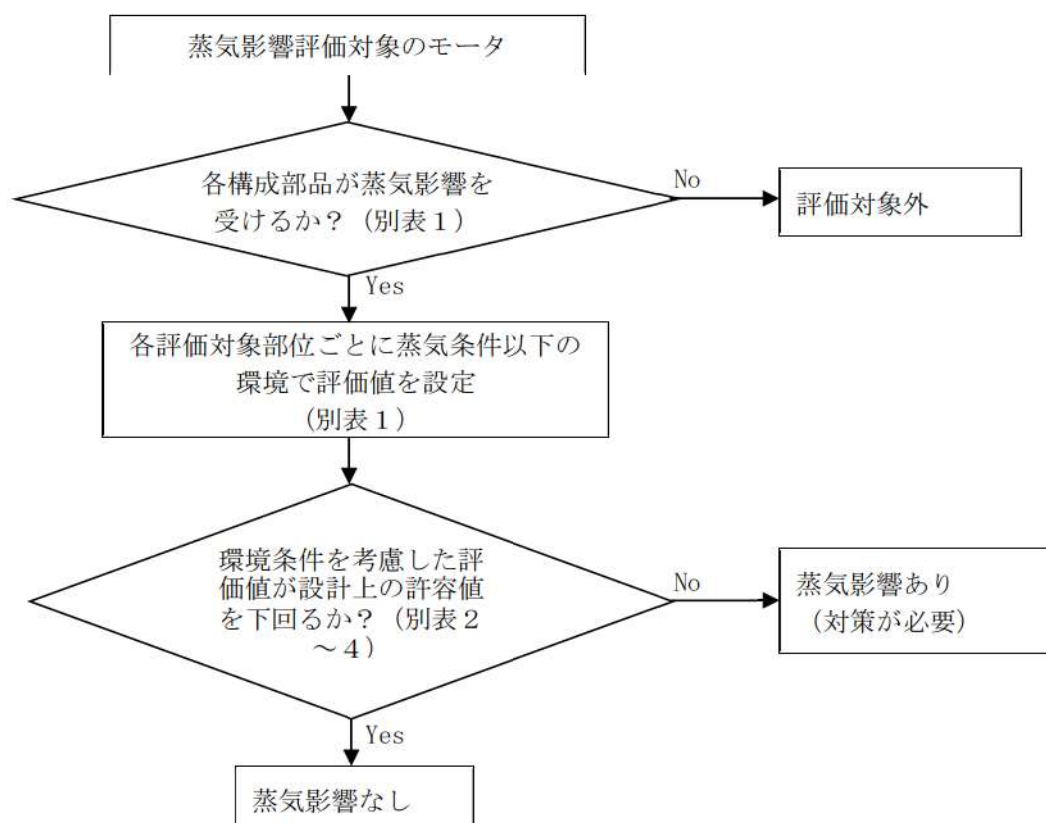


図1 モータの耐蒸気性能評価フロー

##### 2. モータの評価対象部位

モータの機能維持に必要な構成部品並びにそれらの機能及び詳細評価の要否を別表1に示す。別表1のとおり、評価が必要となる構成部品は、固定子コイル及び軸受（潤滑油、グリスを含む）である。

##### 3. 評価対象モータ

表1に、蒸気影響評価が必要なモータと環境解析における温度及び湿度の一覧を示す。

表 1 耐蒸気性能評価対象モータ

名称	温度 [°C]	湿度 [%]	備考
充てんポンプ	53	51	A, B, Cの最大を記載
使用済燃料ピットポンプ	51	45	A及びB同条件
安全補機開閉器室給気ファン	77	96	A及びB同条件
ほう酸ポンプ	58	57	A及びB同条件
蓄電池室排気ファン	80	85	A及びB同条件
中央制御室給気ファン	80	85	A及びB同条件
中央制御室循環ファン	90	90	A及びB同条件
燃料取替用水ポンプ	81	100	A及びB同条件
アニュラス空気浄化ファン	78	100	A及びB同条件
中央制御室非常用循環ファン	90	90	A及びB同条件
非管理区域空調機械室電気ヒータ送風機	77	96	A, B, C及びD同条件

#### 4. 評価結果

##### (1) 固定子コイル

蒸気環境下における温度に、通電による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。

各モータの評価結果は別表 2 のとおりである。

##### (2) 軸受

蒸気環境下における温度に、摩擦による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。

各モータの評価結果は別表 3 のとおりである。

##### (3) 潤滑油, グリス

蒸気環境下における温度に、摩擦による温度上昇を加算した値が、設計上の許容温度以下であることを確認した。

各モータの評価結果は別表 4 のとおりである。

以上の評価により、評価対象のすべてのモータについて、溢水による蒸気環境下においても機能維持できることを確認した。