

No	日付	資料名	該当ページ	コメント内容	コメント対応	回答日	完了日
1	2023年6月19日	補足説明資料 (照射誘起型応力腐食割れ)	4	表2の「押えリング」の材料について、SA182 Gr.F6bは、材料規格の相当材リストに記載がないが、この材料が使用できるとした根拠を示すこと。	玄海3号炉—IASCC-1にて回答。	7月25日	7月25日
1-1	2023年9月25日	補足説明資料 (照射誘起型応力腐食割れ)		SA182 Gr.F6bのJIS相当材がG3214 SUS F6Bしたこととその判断根拠(出典)を補足説明資料に追記すること。 (出展の「JIS 鋼鐵 1」は「JIS 鉄鋼 1」ではないか確認すること)	玄海3号炉—IASCC-1-1にて回答。	10月16日	10月16日
2	2023年6月19日	補足説明資料 (照射誘起型応力腐食割れ)	6	応力評価を行う際のモデルに用いられている材料の各種数値条件等(材料定数、照射材のデータか、公表データか、どこでオーバーライズされたのか)を説明すること。	玄海3号炉—IASCC-2にて回答。	7月25日	7月25日
3	2023年6月19日	補足説明資料 (照射誘起型応力腐食割れ)	10	バッフルフォーマボルトの評価において、MOX燃料装荷後以降の中性子束を【1.09】倍して評価したとしているが、当該評価の妥当性を説明すること。 (【内マスキング】また、別紙2の炉内構造物の中性子照射量の計算におけるMOX燃料の考慮についても併せて説明すること。	玄海3号炉—IASCC-3にて回答。 (マスキング箇所及び一部文章を修正したため再提出)	8月15日	8月15日
3-1	2023年9月25日	補足説明資料 (照射誘起型応力腐食割れ)		玄海3号炉—IASCC-3の内容を補足説明資料に追記すること。またその際、マスキング箇所を見直すこと(中性子照射脆化等と比べると、公開できる部分があるのではないか)。	玄海3号炉—IASCC-3-1にて回答。	10月16日	10月16日
3-2	10月16日	コメント回答資料 IASCC No.3-1	—	60年時点までの評価を実施するに当たり、燃料の配置パターンが変わることについて追記すること。	添付の通り別紙を修正する。		
4	2023年6月19日	補足説明資料 (照射誘起型応力腐食割れ)	2-3	中性子照射量の算出モデルについて、炉心バッフル取付板がモデルの中で考慮されているかを説明すること。考慮されている場合、図中に炉心バッフル取付板を示すこと。	玄海3号炉—IASCC-4にて回答。	7月25日	7月25日
5	2023年6月19日	補足説明資料 (照射誘起型応力腐食割れ)	1-1	表1-1のマスキング範囲について見直すこと。	マスキング範囲を見直し、マスキング不要とする。	7月25日	7月25日
6	2023年9月25日	補足説明資料 (照射誘起型応力腐食割れ)		玄海3号炉バッフルフォーマボルトの最大主応力が約540MPaとなり、JII内1号炉PLM40におけるバッフルフォーマボルトの最大主応力に比べ約1.7倍大きくなる理由を説明すること。その際、玄海3号炉バッフルフォーマボルトの最大主応力に含まれる保守性の度合い(運転時間及び照射量(MOX燃料装荷以降の中性子束、設備利用率)等)も併せて説明すること。	玄海3号炉—IASCC-6にて回答。	10月16日	10月16日
7	10月16日	審査会合資料 (IASCC)	8,11	引用した出典について、正式名称を確認し、修正すること。	スライドを修正する。 [審査会合資料(IASCC)スライドp.8, 11]		

玄海 3 号炉—IASCC—1—1

タイトル	SA182 Gr.F6b の JIS 相当材が G3214 SUS F6B としたこととその判断根拠（出典）を補足説明資料に追記すること。（出展の「JIS 鋼鉄 I」は「JIS 鉄鋼 I」ではないか確認すること）
説 明	SA182 Gr.F6b の JIS 相当材が G3214 SUS F6B としたこととその出典を添付の通り補足説明資料に追記する。 なお、出典については「JIS 鉄鋼 I」であることを確認した。

3. 評価対象と評価手法

3.1 評価対象

材料がステンレス鋼で、照射誘起型応力腐食割れ感受性の発生が考えられる中性子照射量 $1.0 \times 10^{21} \text{n/cm}^2$ ($E > 0.1 \text{MeV}$) オーダー以上（運転開始後 60 年時点）を受ける機器を抽出した結果、対象機器は炉内構造物のみ^{*}であったため、炉内構造物の各部位を評価対象とする。中性子照射量の算出過程については、別紙 2 に示す。

炉内構造物主要部位の使用材料について、規格上の材料記号を表 2 に示す。

*1：制御棒クラスタの被覆管については、有意な応力は発生せず、中性子照射量が $5 \times 10^{22} \text{n/cm}^2$ ($E > 0.625 \text{eV}$) を超えるまでに取り替える運用をしていることから、抽出対象外としている。制御棒クラスタの被覆管の中性子照射量等については、別紙 3 に示す。

表 2 炉内構造物主要部位の使用材料

部位	材料
上部炉心板	JIS G4304 SUS304
上部炉心支持柱	JIS G3446 SUS304TKA / JIS G4303 SUS304
上部炉心支持板	JIS G4304 SUS304 / JIS G3214 SUSF304
下部炉心板	JIS G4304 SUS304
下部炉心支持柱	JIS G4303 SUS304
下部炉心支持板	JIS G3214 SUSF304
炉心槽	JIS G4304 SUS304 / JIS G3214 SUSF304
上部燃料集合体案内ピン	原子力発電用規格 G316 CW1
下部燃料集合体案内ピン	原子力発電用規格 G316 CW1
制御棒クラスタ案内管	JIS G4304 SUS304 / JIS G3463 SUS304TB
支持ピン	JIS G4901 NCF750
炉心バッフル	JIS G4304 SUS304
炉心バッフル取付板	JIS G4304 SUS304
バッフルフォーマボルト	SUS316CW
バレルフォーマボルト	SUS316CW
炉内計装用シンプルチューブ	ASME SA-213 T316
熱遮蔽体	JIS G4304 SUS304
熱遮蔽体取付ボルト	原子力発電用規格 G316 CW2
抑えリング	ASME SA182 Gr. F6b*

*JIS 鉄鋼 I に基づき JIS G3214 SUS F6B の相当材として使用

次に、炉内構造物の各部位の中性子照射量、温度、応力レベルを表 3 に整理した。これらの部位のうち、中性子照射量と環境温度が最も高く、応力レベルも大きく、海外での損傷事例もあるバッフルフォーマボルトを最も厳しい評価部位として選定した。

玄海 3 号炉 -IASCC- 3 - 1

タイトル	玄海3号炉－IASCC－3の内容を補足説明資料に追記すること。またその際、マスキング箇所を見直すこと（中性子照射脆化等と比べると、公開できる部分があるのではないか）。
説 明	添付の通りマスキング箇所を見直し、別紙を追加する。

<MOX 燃料による影響について>

MOX 燃料を導入した場合において、中性子束に最も影響が出るのは新燃料が炉心の最外周かつ原子炉容器に最も近い位置（図 1 の a の位置）に配置されていると仮定した場合であり、その場合、中性子束については UO₂燃料の平衡炉心と比べ約 1.2 倍となる。

バッフルフォーマボルトの評価においては、MOX 炉心導入に係る工事計画にて実施した精緻化と同様に以下の条件を考慮している。

燃料装荷パターンの多様性

MOX 新燃料全数（16 体：1/8 炉心対象断面で 2 体）は炉心の最外周に配置される。

MOX 燃料の配置パターンは全部で 7 通りとなる。

（図 1 における配置パターン）

このうち、最も中性子束への影響が大きい配置は 45 度方向の最外周の位置（図 1 の a の位置）に燃料が装荷されるパターンであり、そのパターンは [] となる。

それ以外のパターンにおいては、最も影響が大きい図 1 の a の位置には UO₂燃料が装荷されることになり、その中性子束への影響は通常の UO₂燃料の平衡炉心と同程度であることから、MOX 燃料導入後の中性子照射量は、中性子束が増加する配置のパターンを考慮すると

となる。

運転開始後 60 年時点での中性子照射量の算出に当たっては、燃料装荷パターンは多様性を持っており、[] などを踏まえ、上記の条件の考慮により IASCC 評価における MOX 燃料装荷による中性子照射量の影響は 1.09 としている。

なお、玄海 3 号炉について、現在 MOX 新燃料は貯蔵されていない。

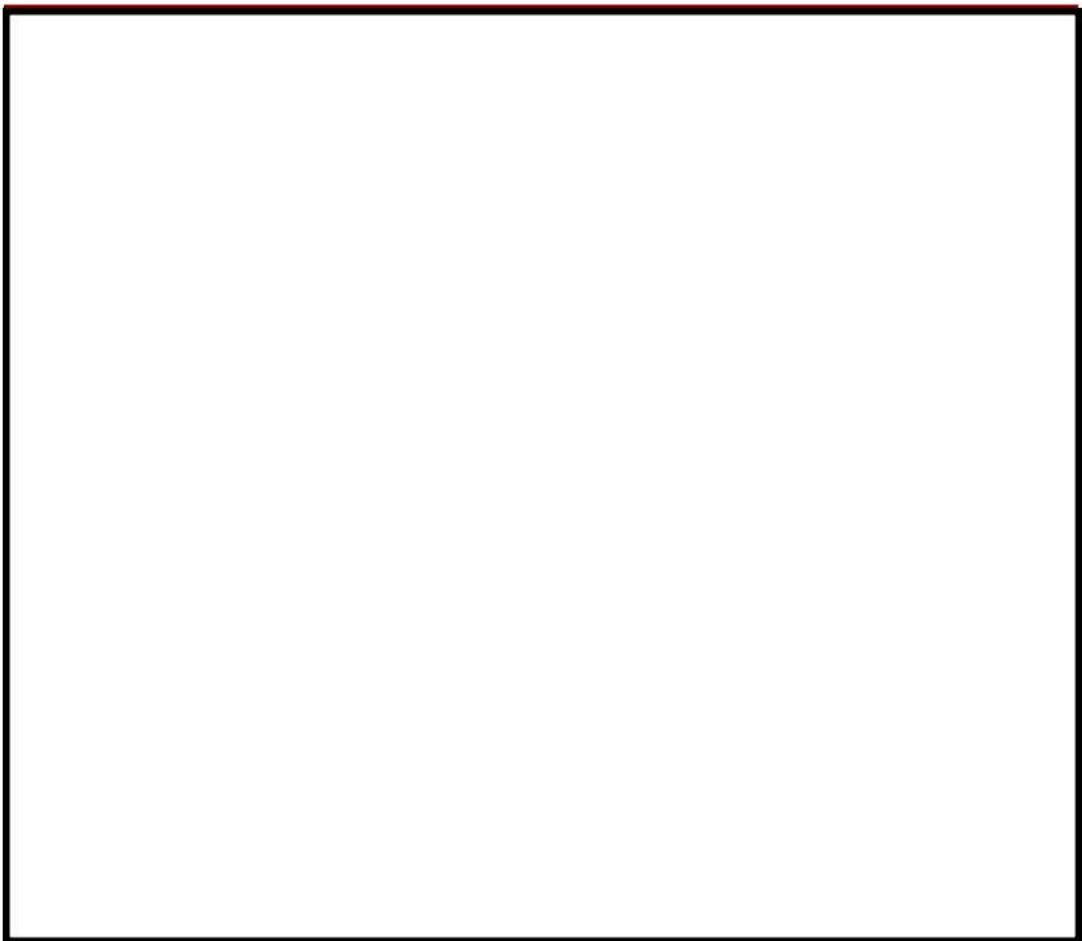


図 1 MOX 新燃料の配置パターン

なお、別紙 2 における炉内構造物の中性子照射量の計算においては、MOX 燃料装荷以降の中性子束に対して、解析により算出された中性子束に前述の検討により計算された係数である 1.09 を掛けた数値を用いている。

玄海 3 号炉 – IASCC – 6

タイトル	玄海 3 号炉バッフルフォーマボルトの最大主応力が約 540MPa となり、川内 1 号炉 PLM40 におけるバッフルフォーマボルトの最大主応力に比べ約 1.7 倍大きくなる理由を説明すること。その際、玄海 3 号炉バッフルフォーマボルトの最大主応力に含まれる保守性の度合い（運転時間及び照射量（MOX 燃料装荷以降の中性子束、設備利用率）等）も併せて説明すること。
説 明	<p>3 ループである川内 1 号炉に比べ、4 ループである玄海 3 号炉では炉心が大型化しているが、一方でバッフルフォーマボルトの本数は、川内 1 号炉は 1080 本、玄海 3 号炉は 936 本と玄海 3 号炉の方が少なくなっている。ボルトに加わる応力が大きくなる傾向がある。</p> <p>また、玄海 3 号炉では MOX 燃料装荷の影響により、γ線発熱に起因する構造物の温度上昇や中性子照射量の増加が発生しスウェーリング量が増加する傾向にあることも川内 1 号炉に比べ応力が大きくなる要因となっている。</p> <p>なお、現在の評価に考慮されている保守性としては以下の内容が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none">・運転実績に基づく設備利用率（約 85%）に対して、90%の設備利用率を用いて運転期間 60 年までの評価を行っている。・MOX 燃料装荷による影響について、照射量影響が最も大きくなる最外周位置への MOX 燃料配置を考慮した照射量の補正係数 1.09 を用いた評価を行っている。 <p>（詳細についてはコメント No.3 参照）</p>