

資料2－7

泊発電所3号炉審査資料

資料番号

有毒-9 r. 11. 0

提出年月日

令和5年12月22日

### 泊発電所3号炉

中央制御室、緊急時対策所及び  
重大事故等対処上特に重要な操作を  
行う地点の有毒ガス防護について  
比較表

令和5年12月  
北海道電力株式会社



枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<u>比較結果等をとりまとめた資料</u>		
<b>1. 先行審査実績等を踏まえた泊 3 号炉まとめ資料の変更状況(2017 年 3 月以降)</b>		
1-1) 設計方針・運用・体制などを変更し、まとめ資料を修正した箇所と理由 ⇒ バックフィット関連事項である有毒ガス防護対策を新たに取りまとめた資料であり、全て該当しない。		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 大飯 3 / 4 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : —</li> <li>b. 女川 2 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : —</li> <li>c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの : —</li> <li>d. 当社が自主的に変更したもの : —</li> </ul>		
1-2) 設計方針・運用・体制を変更するものではないが、まとめ資料の記載の充実を行った箇所と理由 ⇒ バックフィット関連事項である有毒ガス防護対策を新たに取りまとめた資料であり、全て該当しない。		
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 大飯 3 / 4 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : —</li> <li>b. 女川 2 号炉まとめ資料と比較した結果、変更したもの : —</li> <li>c. 他社審査会合の指摘事項等を確認した結果、変更したもの : —</li> <li>d. 当社が自主的に変更したもの : —</li> </ul>		
1-3) バックフィット関連事項		
あり（有毒ガス防護対策について、東海第二、女川等の先行審査実績を踏まえ、新たに取りまとめた資料である）。		
【泊 3 号炉における対応】		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 万一事故が発生した際には、中央制御室や緊急時対策所等の要員に対し、有毒ガスによる影響により対処能力が著しく低下しないよう、要員が中央制御室や緊急時対策所内にとどまり、事故対策に必要な各種の操作を行うことができる設計とする。【全社同様】</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ガイド 3.1 「固定源及び可動源の調査」に基づき、発電所敷地内外における有毒化学物質の調査を実施した。             <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地内固定源について、全ての薬品タンクが建屋内にあること等から、ガイドの解説-4 における調査対象外とする場合（有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合）に該当するため、スクリーニング評価の対象となる敷地内固定源はなしとする。【解説-4 の考え方は全社同様だが、敷地内の固定源が無い調査結果は女川、柏崎と同様】</li> <li>・敷地外固定源について、ガイドに規定された調査範囲を対象に法令に基づき届出があるものを抽出した結果、対象となる有毒化学物質がなかったため、スクリーニング評価の対象となる敷地外固定源はなしとする。【美浜、玄海と同様】</li> <li>・敷地内可動源について、敷地内固定源と同様にガイドの解説-4 の考え方を参考に整理し、有毒ガスを発生させるおそれのある塩酸、アンモニア、及びヒドラジンを積載するタンクローリーを抽出した。【先行 PWR3 社、島根、柏崎、東海第二と同様】</li> </ul> </li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 敷地内可動源については、柔軟な対応手段を講じることを志向し、スクリーニング評価を実施せずに防護対策を講じる。【先行 PWR3 社、島根、東海第二と同様】             <ul style="list-style-type: none"> <li>・立会人の配置、中央制御室等への連絡、可動源からの漏えいに対し終息活動を実施、全面マスクの配備、空調設備の隔離等を実施する。 (ガイド 4. にて、スクリーニング評価を行わず、対象発生源として防護措置を講じることが認められている)</li> </ul> </li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● ガイド 6.2 「予期せず発生する有毒ガスに関する対策」として以下を講じる。【全社同様】             <ul style="list-style-type: none"> <li>・防護具等の配備（酸素呼吸器、一定量のポンベの確保、ポンベのバックアップ供給体制整備），手順や体制の整備等を実施する。</li> </ul> </li> </ul>		
<b>2. 先行審査知見の反映箇所と反映理由</b>		
2023 年 1 月 25 日に設置変更許可を受けた東海第二と比較することで、東海第二や女川等の先行審査知見を反映している。 なお、黄色網掛け箇所は、2022 年 8 月に提出した資料からの変更点を示している。		

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由																									
<b>3. 東海第二まとめ資料との比較結果の概要</b>																											
主な相違について																											
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 泊 3 号炉は、ガイドに従って敷地内外の固定源及び可動源の調査を行った結果、固定源については、スクリーニング評価の対象となる有毒化学物質はないことを確認した、また、特定された敷地内可動源に対しては防護対策を講じることから、大気拡散評価は実施していない。このため、東海第二が作成している有毒ガス大気拡散評価に係る各種資料を作成していない。</li> </ul>																											
(相違理由)																											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 東海第二は、敷地内外の固定源のスクリーニング評価を行うために、大気拡散評価を実施している。泊 3 号炉は設置環境が寒冷地のため、発電所敷地内における有毒ガスを発生するおそれのあるタンクが全て屋内に設置されていること等により、ガイドの解説-4 における調査対象外とする場合（有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合）に該当することから、固定源については、スクリーニング評価対象なし。</li> </ul>																											
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 敷地内可動源に対する防護措置や予期せず発生する有毒ガスについての防護対策を検討した結果、東海第二と同様であり当社固有の運用や対策は実施していない。</li> </ul>																											
<b>4. 既許可発電プラントと泊発電所における特定された（スクリーニング評価対象の）敷地内外固定源及び敷地内可動源の有無並びに敷地内可動源への対応について</b>																											
各社の敷地内外の固定源及び敷地内可動源の有無並びに敷地内可動源への対応状況を表にまとめる。																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>東海第二、島根先行 PWR3 社</th> <th>女川</th> <th>柏崎</th> <th>泊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>敷地内固定源</td> <td>あり</td> <td>なし</td> <td></td> <td>なし (女川、柏崎と同様)</td> </tr> <tr> <td>敷地内可動源</td> <td>あり</td> <td>なし</td> <td>あり</td> <td>あり (東海第二等、柏崎と同様)</td> </tr> <tr> <td>敷地内可動源への対応</td> <td>スクリーニング評価を実施せず、漏洩時の防護措置を講じる</td> <td>対応なし</td> <td>スクリーニング評価を実施</td> <td>スクリーニング評価を実施せず、漏洩時の防護措置を講じる (東海第二等と同様)</td> </tr> <tr> <td>敷地外固定源</td> <td>あり (美浜、玄海はなし)</td> <td>あり</td> <td></td> <td>なし (美浜、玄海と同様)</td> </tr> </tbody> </table>				東海第二、島根先行 PWR3 社	女川	柏崎	泊	敷地内固定源	あり	なし		なし (女川、柏崎と同様)	敷地内可動源	あり	なし	あり	あり (東海第二等、柏崎と同様)	敷地内可動源への対応	スクリーニング評価を実施せず、漏洩時の防護措置を講じる	対応なし	スクリーニング評価を実施	スクリーニング評価を実施せず、漏洩時の防護措置を講じる (東海第二等と同様)	敷地外固定源	あり (美浜、玄海はなし)	あり		なし (美浜、玄海と同様)
	東海第二、島根先行 PWR3 社	女川	柏崎	泊																							
敷地内固定源	あり	なし		なし (女川、柏崎と同様)																							
敷地内可動源	あり	なし	あり	あり (東海第二等、柏崎と同様)																							
敷地内可動源への対応	スクリーニング評価を実施せず、漏洩時の防護措置を講じる	対応なし	スクリーニング評価を実施	スクリーニング評価を実施せず、漏洩時の防護措置を講じる (東海第二等と同様)																							
敷地外固定源	あり (美浜、玄海はなし)	あり		なし (美浜、玄海と同様)																							

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>目 次</p> <p>1. 設置許可基準規則第 26 条への適合について          1.1 基本方針              1.1.1 要求事項の整理              1.1.2 追加要求事項に対する適合性              1.1.3 気象等              1.1.4 設備等（手順等含む）          1.2 追加要求事項に対する適合方針              1.2.1 有毒ガス防護</p> <p>2. 設置許可基準規則第 34 条への適合について          2.1 基本方針              2.1.1 要求事項の整理              2.1.2 追加要求事項に対する適合性              2.1.3 気象等              2.1.4 設備等（手順等含む）          2.2 追加要求事項に対する適合方針              2.2.1 有毒ガス防護</p> <p>3. 技術的能力に係る審査基準への適合について          3.1 基本方針              3.1.1 要求事項の整理              3.1.2 追加要求事項に対する適合性          3.2 追加要求事項に対する適合方針              3.2.1 手順及び体制の整備</p> <p>4. 別添          中央制御室、緊急時対策所及び重大事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防護について</p>	<p>目 次</p> <p>1. 設置許可基準規則第 26 条への適合について          1.1 基本方針              1.1.1 要求事項の整理              1.1.2 追加要求事項に対する適合性              1.1.3 気象等              1.1.4 設備等（手順等含む）          1.2 追加要求事項に対する適合方針              1.2.1 有毒ガス防護</p> <p>2. 設置許可基準規則第 34 条への適合について          2.1 基本方針              2.1.1 要求事項の整理              2.1.2 追加要求事項に対する適合性              2.1.3 気象等              2.1.4 設備等（手順等含む）          2.2 追加要求事項に対する適合方針              2.2.1 有毒ガス防護</p> <p>3. 技術的能力に係る審査基準への適合について          3.1 基本方針              3.1.1 要求事項の整理              3.1.2 追加要求事項に対する適合性          3.2 追加要求事項に対する適合方針              3.2.1 手順及び体制の整備</p> <p>4. 別添          中央制御室、緊急時対策所及び重大事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防護について</p>	

## 有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>1. 設置許可基準規則第 26 条への適合について</p> <p>1.1 基本方針</p> <p>1.1.1 要求事項の整理</p> <p>設置許可基準規則第 26 条及び技術基準規則第 38 条の要求事項を第 1.1.1-1 表に示す。 また、第 1.1.1-1 表において、有毒ガス防護に係る追加要求事項を明確化する。</p>	<p>1. 設置許可基準規則第 26 条への適合について</p> <p>1.1 基本方針</p> <p>1.1.1 要求事項の整理</p> <p>設置許可基準規則第 26 条及び技術基準規則第 38 条の要求事項を第 1 表に示す。 また、第 1 表において、有毒ガス防護に係る追加要求事項を明確化する。</p>	表番号の相違

第 1.1.1-1 表 設置許可基準規則第 26 条及び技術基準規則第 38 条の要求事項

設置許可基準規則 第26条（原子炉制御室等）	技術基準規則 第38条（原子炉制御室等）	備考
発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。	発電用原子炉施設には、原子炉制御室を施設しなければならない。	変更なし
一 設計基準対象施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できるものとすること。	2 原子炉制御室には、反応度制御系統及び原子炉停止系統に係る設備を操作する装置、非常用炉心冷却設備その他の非常に発電用原子炉の安全を確保するための設備を操作する装置、発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要な機械又は器具の動作状態を表示する装置、主要計測装置の計測結果を表示する装置その他の発電用原子炉を安全に運転するための主要な装置（第四十七条第一項に規定する装置を含む。）を集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転操作することができるよう施設しなければならない。	
二 発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有するものとすること。	3 原子炉制御室には、発電用原子炉施設の外部の状況を把握するための装置を施設しなければならない。	変更なし
三 発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができるものとすること。	第 2 項と同じ	変更なし

第 1 表 設置許可基準規則第 26 条及び技術基準規則第 38 条の要求事項

設置許可基準規則 第26条（原子炉制御室等）	技術基準規則 第38条（原子炉制御室等）	備考
発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室（安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。）を設けなければならない。	発電用原子炉施設には、原子炉制御室を施設しなければならない。	変更なし
一 設計基準対象施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できるものとすること。	2 原子炉制御室には、反応度制御系統及び原子炉停止系統に係る設備を操作する装置、非常用炉心冷却設備その他の非常に発電用原子炉の安全を確保するための設備を操作する装置、発電用原子炉及び一次冷却系統に係る主要な機械又は器具の動作状態を表示する装置、主要計測装置の計測結果を表示する装置その他の発電用原子炉を安全に運転するための主要な装置（第四十七条第一項に規定する装置を含む。）を集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転操作することができるよう施設しなければならない。	
二 発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有するものとすること。	3 原子炉制御室には、発電用原子炉施設の外部の状況を把握するための装置を施設しなければならない。	変更なし
三 発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができるものとすること。	第 2 項と同じ	変更なし

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）			泊発電所3号炉	相違理由	
設置許可基準規則 第26条（原子炉制御室等）	技術基準規則 第38条（原子炉制御室等）	備考	設置許可基準規則 第26条（原子炉制御室等）	技術基準規則 第38条（原子炉制御室等）	備考
2 発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉を高温停止の状態に直ちに移行させ、及び必要なパラメータを想定される範囲内に制御し、その後、発電用原子炉を安全な低温停止の状態に移行させ、及び低温停止の状態を維持させるために必要な機能を有する装置を設けなければならない。	4 発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉の運転を停止し、かつ、安全な状態に維持することができる装置を施設しなければならない。	変更なし	2 発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉を高温停止の状態に直ちに移行させ、及び必要なパラメータを想定される範囲内に制御し、その後、発電用原子炉を安全な低温停止の状態に移行させ、及び低温停止の状態を維持させるために必要な機能を有する装置を設けなければならない。	4 発電用原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外の場所から発電用原子炉の運転を停止し、かつ、安全な状態に維持することができる装置を施設しなければならない。	変更なし
3 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める防護措置を講じなければならない。  一 原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置の設置	5 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができる」の範囲に有毒ガスを追加)  一 原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置の設置	変更なし (ただし、規則の解釈にて、「当該措置をとるための操作を行うことができる」の範囲に有毒ガスを追加)  追加要求事項	3 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める防護措置を講じなければならない。  一 原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置の設置	5 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができる」の範囲に有毒ガスを追加)  一 原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置の設置	変更なし (ただし、規則の解釈にて、「当該措置をとるための操作を行うことができる」の範囲に有毒ガスを追加)  追加要求事項

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）			泊発電所3号炉			相違理由
設置許可基準規則 第26条（原子炉制御室等）	技術基準規則 第38条（原子炉制御室等）	備考	設置許可基準規則 第26条（原子炉制御室等）	技術基準規則 第38条（原子炉制御室等）	備考	
二 原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が原子炉制御室に入り出すための区域 遮蔽壁その他の適切に放射線から防護するための設備、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対し換気設備を隔離するための設備その他の適切に防護するための設備	二 原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が原子炉制御室に入り出すための区域 遮蔽壁その他の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適切な防護措置	変更なし	二 原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が原子炉制御室に入り出すための区域 遮蔽壁その他の適切に放射線から防護するための設備、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対し換気設備を隔離するための設備その他の適切に防護するための設備	二 原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が原子炉制御室に入り出すための区域 遮蔽壁その他の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適切な防護措置	変更なし	
—	6 原子炉制御室には、酸素濃度計を施設しなければならない。	変更なし	—	6 原子炉制御室には、酸素濃度計を施設しなければならない。	変更なし	

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由																									
<p>1.1.2 追加要求事項に対する適合性</p> <p>(1) 位置、構造及び設備</p> <p>ロ 発電用原子炉施設の一般構造</p> <p>(3) その他の主要な構造</p> <p>(i) 本発電用原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本的方針のもとで安全設計を行う。</p> <p>a. 設計基準対象施設</p> <p>(u) 中央制御室</p> <p><b>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在、および柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】</b></p> <p>中央制御室は、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。そのために、敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）それぞれに対して有毒ガスが発生した場合の影響評価（以下「有毒ガス防護に係る影響評価」という。）を実施する。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の性状、貯蔵状況等を踏まえ固定源及び可動源を特定する。</p> <p>また、固定源及び可動源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる貯蔵量等は、現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。固定源及び可動源に対しては、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、運転員を防護できる設計とする。</p> <p>可動源の輸送ルートは、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回るよう運用管理を実施する。</p>	<p>1.1.2 追加要求事項に対する適合性</p> <p>(1) 位置、構造及び設備</p> <p>ロ 発電用原子炉施設の一般構造</p> <p>(3) その他の主要な構造</p> <p>(i) 本発電用原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本的方針の基で安全設計を行う。</p> <p>a. 設計基準対象施設</p> <p>(u) 中央制御室</p>	<p><b>【東海第二】記載表現の相違</b></p> <p>バックフィットの有毒ガスの範囲については、有毒ガス補足説明資料比較表と同様に、東海第二と伊方と比較するが、特定された敷地内固定源と敷地内可動源の有無及び敷地内可動源に対する漏洩時の防護措置の実施有無に応じた方針とする必要があることから、女川と柏崎の記載を参照する。以下同様。</p> <p>⇒現時点において、泊は、特定された敷地内固定源なし、敷地内可動源ありであるため、有毒ガス防護に係る影響評価における評価条件の設定方針に関しては、女川、柏崎と同様に設計の方針を記載する。また、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を講じるため、東海第二等のグループと同様の方針とする。</p> <p><b>【女川、柏崎】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>運用の相違</li> </ul> <p>泊は、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るため、可動源の輸送ルートを踏まえた有毒ガス濃度の評価結果が防護判断基準値を下回ることにより要員を防護できる設計としないことによる相違。</p>																									
<p>【参考】既許可発電プラントと泊発電所における特定された（スクリーニング評価対象の）敷地内外固定源及び敷地内可動源の有無並びに敷地内可動源への対応について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>東海第二、島根先行 PWR 3社</th> <th>女川</th> <th>柏崎</th> <th>泊</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>敷地内固定源</td> <td>あり</td> <td>なし</td> <td></td> <td>なし (女川、柏崎と同様)</td> </tr> <tr> <td>敷地内可動源</td> <td>あり</td> <td>なし</td> <td>あり</td> <td>あり (東海第二等、柏崎と同様)</td> </tr> <tr> <td>敷地内可動源への対応</td> <td>スクリーニング評価を実施せず、漏洩時の防護措置を講じる</td> <td>対応なし</td> <td>スクリーニング評価を実施せず、漏洩時の防護措置を講じる (東海第二等と同様)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>敷地外固定源</td> <td>あり (美浜、玄海はなし)</td> <td>あり</td> <td></td> <td>なし (美浜、玄海と同様)</td> </tr> </tbody> </table>				東海第二、島根先行 PWR 3社	女川	柏崎	泊	敷地内固定源	あり	なし		なし (女川、柏崎と同様)	敷地内可動源	あり	なし	あり	あり (東海第二等、柏崎と同様)	敷地内可動源への対応	スクリーニング評価を実施せず、漏洩時の防護措置を講じる	対応なし	スクリーニング評価を実施せず、漏洩時の防護措置を講じる (東海第二等と同様)		敷地外固定源	あり (美浜、玄海はなし)	あり		なし (美浜、玄海と同様)
	東海第二、島根先行 PWR 3社	女川	柏崎	泊																							
敷地内固定源	あり	なし		なし (女川、柏崎と同様)																							
敷地内可動源	あり	なし	あり	あり (東海第二等、柏崎と同様)																							
敷地内可動源への対応	スクリーニング評価を実施せず、漏洩時の防護措置を講じる	対応なし	スクリーニング評価を実施せず、漏洩時の防護措置を講じる (東海第二等と同様)																								
敷地外固定源	あり (美浜、玄海はなし)	あり		なし (美浜、玄海と同様)																							

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>る。また、固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる防液堤等は、現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。固定源に対しては、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、運転員を防護できる設計とする。可動源に対しては、中央制御室換気系の隔離等の対策により、運転員を防護できる設計とする。有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤は、保守管理及び運用管理を適切に実施する。</p> <p>へ 計測制御系統施設の構造及び設備    (5) その他の主要な事項    (vi) 中央制御室</p> <p>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在、および柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】</p> <p>中央制御室は、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。そのために、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の性状、貯蔵状況等を踏まえ固定源及び可動源を特定する。</p> <p>また、固定源及び可動源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる貯蔵量等は、現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。</p> <p>固定源及び可動源に対しては、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、運転員を防護できる設計とする。</p> <p>可動源の輸送ルートは、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回るよう運用管理を実施する。</p> <p>中央制御室は、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。そのために、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の性状、貯蔵状況等を踏まえ、固定源及び可動源を特定する。</p>	<p>る。また、固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる貯蔵量等は、現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。固定源に対しては、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、運転員を防護できる設計とする。可動源に対しては、中央制御室空調装置の隔離等の対策により、運転員を防護できる設計とする。</p> <p>へ 計測制御系統施設の構造及び設備    (5) その他の主要な事項    (v) 中央制御室</p> <p>中央制御室は、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。そのために、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の性状、貯蔵状況等を踏まえ、固定源及び可動源を特定する。</p>	<p>【東海第二】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違</li> </ul> <p>有毒ガスに係る調査の結果、スクリーニング評価対象の敷地内外の固定源がないことから、スクリーニング評価において有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤がないことによる相違。</p> <p>（有毒ガス防護に係る影響評価における評価条件の設定方針に関しては、女川、柏崎と同様。敷地内可動源の防護措置に係る設計方針は東海第二等と同様の方針としている）</p> <p>【東海第二】設備名称の相違</p> <p>【女川、柏崎】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運用の相違</li> </ul> <p>泊は、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るため、可動源の輸送ルートを踏まえた有毒ガス濃度の評価結果が防護判断基準値を下回ることにより要員を防護できる設計としないことによる相違。</p>

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>また、固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる防液堤等は、現場の状況を踏まえ、評価条件を設定する。</p> <p>固定源に対しては、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、運転員を防護できる設計とする。</p> <p>可動源に対しては、中央制御室換気系の隔離等の対策により運転員を防護できる設計とする。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤は、保守管理及び運用管理を適切に実施する。</p>	<p>また、固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる貯蔵量等は、現場の状況を踏まえ、評価条件を設定する。</p> <p>固定源に対しては、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、運転員を防護できる設計とする。</p> <p>可動源に対しては、中央制御室空調装置の隔離等の対策により運転員を防護できる設計とする。</p>	<p>【東海第二】</p> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・有毒ガスに係る調査の結果、スクリーニング評価対象の敷地内外の固定源がないことから、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤がないことによる相違。（有毒ガス防護に係る影響評価における評価条件の設定方針に関しては、女川、柏崎と同様。敷地内可動源の防護措置に係る設計方針は東海第二等と同様の方針としている）</li> </ul> <p>【東海第二】設備名称の相違</p>
(2) 安全設計方針 該当なし	(2) 安全設計方針 該当なし	
(3) 適合性説明  (原子炉制御室等) 第二十六条 3 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるために、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。 一 原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置 二 原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が原子炉制御室に出入りするための区域 遮蔽壁その他の適切に放射線から防護するための設備、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対し換気設備を隔離するための設備その他の適切に防護するための設備	(3) 適合性説明  (原子炉制御室等) 第二十六条 3 一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常が発生した場合に発電用原子炉の運転の停止その他の発電用原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるために、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。 一 原子炉制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に原子炉制御室において自動的に警報するための装置 二 原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者が原子炉制御室に出入りするための区域 遮蔽壁その他の適切に放射線から防護するための設備、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対し換気設備を隔離するための設備その他の適切に防護するための設備	
<u>適合のための設計方針</u> 第3項第1号について  【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在、および柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】 万一事故が発生した際には、中央制御室内の運転員に対し、有毒ガスの発生に関して、有毒ガスが中央制御室の運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下しないよう、運転員が中央制御室内にとどまり、事故対策に必要な各種の操作を行うことができる設計とする。	<u>適合のための設計方針</u> 第3項第1号について	

## 有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>想定される有毒ガスの発生において、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。そのために、敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）それぞれに対して有毒ガスが発生した場合の影響評価（以下「有毒ガス防護に係る影響評価」という。）を実施する。固定源及び可動源に対しては、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより運転員を防護できる設計とする。</p> <p>万一事故が発生した際には、中央制御室内の運転員に対し、有毒ガスの発生に関して、有毒ガスが中央制御室の運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下しないよう、運転員が中央制御室内にとどまり、事故対策に必要な各種の操作を行うことができる設計とする。</p> <p>想定される有毒ガスの発生において、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。そのために、敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）それぞれに対して有毒ガスが発生した場合の影響評価（以下「有毒ガス防護に係る影響評価」という。）を実施する。固定源に対しては、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、運転員を防護できる設計とする。可動源に対しては、<a href="#">中央制御室換気系</a>の隔離等の対策により、運転員を防護できる設計とする。</p>	<p>泊発電所 3 号炉</p> <p>万一事故が発生した際には、中央制御室内の運転員に対し、有毒ガスの発生に関して、有毒ガスが中央制御室の運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下しないよう、運転員が中央制御室内にとどまり、事故対策に必要な各種の操作を行うことができる設計とする。</p> <p>想定される有毒ガスの発生において、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。そのために、敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）それぞれに対して有毒ガスが発生した場合の影響評価（以下「有毒ガス防護に係る影響評価」という。）を実施する。固定源に対しては、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、運転員を防護できる設計とする。可動源に対しては、<a href="#">中央制御室空調装置</a>の隔離等の対策により、運転員を防護できる設計とする。</p>	<p>【女川、柏崎】 ・運用の相違 泊は、東海第二等と同様に敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るため、可動源からの有毒ガス濃度の評価結果が防護判断基準値を下回ることにより要員を防護できる設計としないことによる相違。</p>
<p>1.1.3 気象等 該当なし</p> <p>1.1.4 設備等（手順等含む）</p> <p>6. 計測制御系統施設</p> <p>6.10 制御室</p> <p>6.10.1 通常運転時等</p> <p>6.10.1.2 設計方針</p> <p>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在、および柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】</p> <p>(2) 設計基準事故時においても、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下しないようにするとともに、運転員の過度の放射線被ばくも考慮することで、運転員が中央制御室内にとどまって、必要な操作、措置がとれるようにする。</p>	<p>1.1.3 気象等 該当なし</p> <p>1.1.4 設備等（手順等含む）</p> <p>6. 計測制御系統施設</p> <p>6.14 制御室</p> <p>6.14.1 通常運転時等</p> <p>6.14.1.2 設計方針</p>	<p>【東海第二】設備名称の相違</p> <p>【東海第二】章番号の相違</p>

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(2) 設計基準事故においても、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下しないようにするとともに、運転員の過度の放射線被ばくも考慮することで、運転員が中央制御室内にとどまって、必要な操作、措置がとれるようにする。</p> <p>6.10.1.4 主要設備 6.10.1.4.1 中央制御室 【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在、および柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】</p> <p>中央制御室は、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。</p> <p>そのために、「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（平成29年4月5日原規技発第1704052号原子力規制委員会決定）（以下「有毒ガス評価ガイド」という。）を参照し、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の揮発性等の性状、貯蔵量、建屋内保管、換気等の貯蔵状況等を踏まえ、敷地内及び中央制御室等から半径10km以内にある敷地外の固定源並びに敷地内の可動源を特定し、特定した有毒化学物質に対して有毒ガス防護のための判断基準値を設定する。</p> <p>また、固定源及び可動源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる貯蔵量等は、現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。</p> <p>固定源に対しては、貯蔵容器全てが損傷し、可動源に対しては、影響の最も大きい輸送容器が一基損傷し、有毒化学物質の全量流出によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象を想定し、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、運転員を防護できる設計とする。</p> <p>可動源の輸送ルートは、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回るよう運用管理を実施する。</p>	<p>(3) 中央制御室の居住性</p> <p>設計基準事故においても、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下しないようにするとともに、運転員の過度の放射線被ばくも考慮することで、運転員が中央制御室内にとどまって、必要な操作、措置がとれるようにする。</p> <p>6.14.1.4 主要設備 6.14.1.4.1 中央制御室</p>	<p>【東海第二】記載の充実</p>
<p>中央制御室は、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。</p> <p>そのために、「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（平成29年4月5日原規技発第1704052号原子力規制委員会決定）（以下「有毒ガス評価ガイド」という。）を参照し、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の揮発性等の性状、貯蔵量、建屋内保管、換気等の貯蔵状況等を踏まえ、敷地内及び中央制御室等から半径10km以内にある敷地外の固定源並びに敷地内の可動源を特定し、特定した有毒化学物質に対して有毒ガス防護のための判断基準値を設定する。</p> <p>また、固定源及び可動源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる貯蔵量等は、現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。</p>	<p>中央制御室は、有毒ガスが運転員に及ぼす影響により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。</p> <p>そのために、「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（平成29年4月5日原規技発第1704052号原子力規制委員会決定）（以下「有毒ガス評価ガイド」という。）を参照し、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の揮発性等の性状、貯蔵量、建屋内保管、換気等の貯蔵状況等を踏まえ、敷地内及び中央制御室等から半径10km以内にある敷地外の固定源並びに敷地内の可動源を特定し、特定した有毒化学物質に対して有毒ガス防護のための判断基準値を設定する。</p> <p>また、固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる防液堤等は、現場の状況を踏まえ、評価条件を設定する。</p>	<p>【東海第二】章番号の相違</p> <p>【女川、柏崎】 ・運用の相違 泊は、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るため、可動源の輸送ルートを踏まえた有毒ガス濃度の評価結果が防護判断基準値を下回ることにより要員を防護できる設計としないことによる相違。</p> <p>【東海第二】設備の相違 ・有毒ガスに係る調査の結果、スクリーニング評価対象の敷地内外の固定源がないことから、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤がないことによる相違。（有毒ガス防護に係る影響評価における評価条件の設定方針に関しては、女川、柏崎と同様。敷地内可動源の防護措置に係る設計方針は東海第二等と同様の方針としている）</p>

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>固定源に対しては、貯蔵容器全てが損傷し、有毒化学物質の全量流出によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象を想定し、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、運転員を防護できる設計とする。</p> <p>可動源に対しては、発電所敷地内への受入時に発電所員が立会を行い、有毒ガスの発生による異常を検知した場合は、「10.12 通信連絡設備」に記載する通信連絡設備による連絡、<b>中央制御室換気系</b>の隔離、防護具の着用等により運転員を防護できる設計とする。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤は、保守管理及び運用管理を適切に実施する。</p>	<p>固定源に対しては、貯蔵容器すべてが損傷し、有毒化学物質の全量流出によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象を想定し、運転員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、運転員を防護できる設計とする。</p> <p>可動源に対しては、発電所敷地内への受入時に発電所員が立会を行い、有毒ガスの発生による異常を検知した場合は、「10.12 通信連絡設備」に記載する通信連絡設備による連絡、<b>中央制御室空調装置</b>の隔離、防護具の着用等により運転員を防護できる設計とする。</p>	【東海第二】記載表現の相違
<p><b>6.10.1.7 評価</b></p> <p>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在、および柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】</p> <p>(3) 想定される有毒ガスの発生において、固定源及び可動源に対しては、貯蔵量等の状況を踏まえ評価条件を設定し、運転員の吸気中の有毒ガス濃度が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、運転員の対処能力が著しく低下しない。</p> <p>(3) <b>想定</b>有毒ガスの発生において、固定源に対しては、<b>防液堤等</b>の状況を踏まえ評価条件を設定し、運転員の吸気中の有毒ガス濃度が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回り、可動源に対しては、<b>中央制御室換気系</b>の隔離等の対策により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。</p>	<p><b>6.14.1.7 評価</b></p> <p>(3) <b>想定</b>有毒ガスの発生において、固定源に対しては、<b>貯蔵量等</b>の状況を踏まえ評価条件を設定し、運転員の吸気中の有毒ガス濃度が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回り、可動源に対しては、<b>中央制御室空調装置</b>の隔離等の対策により、運転員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。</p>	【東海第二】章番号の相違 【女川】 ・運用の相違 泊は、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るため、スクリーニング評価を実施しないことによる相違。
<p><b>1.2 追加要求事項に対する適合方針</b></p> <p><b>1.2.1 有毒ガス防護</b></p> <p>東海第二発電所の固定源及び可動源から有毒ガスが発生した場合に、中央制御室の運転員に対して有毒ガス防護に係る影響評価を実施した。</p> <p>固定源に対しては、漏えい時の評価を実施し、運転員の対処能力が著しく損なわれるおそれのある有毒ガスの発生源がないことを確認した。</p> <p>可動源に対しては、通信連絡設備による連絡、<b>中央制御室換気系</b>の隔離、防護具の着用等により運転員の対処能力が著しく損なわれないことを確認した。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価については別添に示す。</p>	<p><b>1.2 追加要求事項に対する適合方針</b></p> <p><b>1.2.1 有毒ガス防護</b></p> <p>泊発電所の固定源及び可動源から有毒ガスが発生した場合の、中央制御室の運転員に対しての有毒ガス防護に係る影響評価を実施した。</p> <p>固定源に対しては、漏えい時の評価を実施し、運転員の対処能力が著しく損なわれるおそれのある有毒ガスの発生源がないことを確認した。</p> <p>可動源に対しては、通信連絡設備による連絡、<b>中央制御室空調装置</b>の隔離、防護具の着用等により運転員の対処能力が著しく損なわれないことを確認した。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価については別添に示す。</p>	【東海第二】設備名称の相違 【東海第二】記載表現の相違 【東海第二】設備名称の相違 【東海第二】記載表現の相違 【東海第二】章番号の相違 【女川】 ・有毒ガスに係る調査の結果、スクリーニング評価対象の敷地内外の固定源がないことから、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤がないことによる相違。

## 有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）		泊発電所 3 号炉	相違理由																	
2. 設置許可基準規則第 34 条への適合について 2.1 基本方針 2.1.1 要求事項の整理  設置許可基準規則第 34 条及び技術基準規則第 46 条の要求事項を第 2.1.1-1 表に示す。 また、第 2.1.1-1 表において、有毒ガス防護に係る追加要求事項を明確化する。	2. 設置許可基準規則第 34 条への適合について 2.1 基本方針 2.1.1 要求事項の整理  設置許可基準規則第 34 条及び技術基準規則第 46 条の要求事項を第 2 表に示す。 また、第 2 表において、有毒ガス防護に係る追加要求事項を明確化する。		【東海第二】表番号の相違																	
第 2.1.1-1 表 設置許可基準規則第 34 条及び技術基準規則第 46 条の要求事項	第 2 表 設置許可基準規則第 34 条及び技術基準規則第 46 条の要求事項																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>設置許可基準規則 第34条（緊急時対策所）</th> <th>技術基準規則 第46条（緊急時対策所）</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設けなければならぬ。</td> <td>工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならない。</td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td>2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。</td> <td>2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。</td> <td>追加要求事項</td> </tr> </tbody> </table>	設置許可基準規則 第34条（緊急時対策所）	技術基準規則 第46条（緊急時対策所）	備考	工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設けなければならぬ。	工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならない。	変更なし	2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。	2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。	追加要求事項	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設置許可基準規則 第34条（緊急時対策所）</th> <th>技術基準規則 第46条（緊急時対策所）</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設けなければならない。</td> <td>工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならない。</td> <td>変更なし</td> </tr> <tr> <td>2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。</td> <td>2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。</td> <td>追加要求事項</td> </tr> </tbody> </table>	設置許可基準規則 第34条（緊急時対策所）	技術基準規則 第46条（緊急時対策所）	備考	工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設けなければならない。	工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならない。	変更なし	2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。	2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。	追加要求事項	
設置許可基準規則 第34条（緊急時対策所）	技術基準規則 第46条（緊急時対策所）	備考																		
工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設けなければならぬ。	工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならない。	変更なし																		
2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。	2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。	追加要求事項																		
設置許可基準規則 第34条（緊急時対策所）	技術基準規則 第46条（緊急時対策所）	備考																		
工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設けなければならない。	工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならない。	変更なし																		
2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。	2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。	追加要求事項																		

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2.1.2 追加要求事項に対する適合性</p> <p>(1) 位置、構造及び設備</p> <p>ロ 発電用原子炉施設の一般構造</p> <p>(3) その他の主要な構造</p> <p>(i) 本発電用原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本的方針のもと に安全設計を行う。</p> <p>a. 設計基準対象施設</p> <p>(ac) 緊急時対策所</p> <p><b>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在、および柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】</b></p> <p>緊急時対策所は、有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。そのために、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の性状、貯蔵状況等を踏まえ固定源及び可動源を特定する。</p> <p>また、固定源及び可動源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる貯蔵量等は、現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。</p> <p>固定源及び可動源に対しては、当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、当該要員を防護できる設計とする。</p> <p>可動源の輸送ルートは、当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回るよう運用管理を実施する。</p> <p>緊急時対策所は、有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。そのために、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の性状、貯蔵状況等を踏まえ固定源及び可動源を特定する。また、固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる防液堤等は、現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。固定源に対しては、当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、当該要員を防護できる設計とする。可動源に対しては、緊急時対策所換気設備の隔離等の対策により、当該要員を防護できる設計とする。有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤は、保守管理及び運用管理を適切に実施する。</p>	<p>2.1.2 追加要求事項に対する適合性</p> <p>(1) 位置、構造及び設備</p> <p>ロ 発電用原子炉施設の一般構造</p> <p>(3) その他の主要な構造</p> <p>(i) 本発電用原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、以下の基本的方針の基に安全設計を行う。</p> <p>a. 設計基準対象施設</p> <p>(ac) 緊急時対策所</p> <p><b>【東海第二】記載表現の相違</b></p> <p>現時点において、泊は、特定された敷地内固定源なし、敷地内可動源ありであるため、有毒ガス防護に係る影響評価における評価条件の設定方針に関しては、女川、柏崎と同様に設計の方針を記載する。また、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を講じるため、東海第二等のグループと同様の方針とする。</p> <p><b>【女川、柏崎】運用の相違</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るために、可動源の輸送ルートを踏まえた有毒ガス濃度の評価結果が防護判断基準値を下回ることにより要員を防護できる設計としないことによる相違。</li> </ul> <p><b>【東海第二】設備の相違</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有毒ガスに係る調査の結果、スクリーニング評価対象の敷地内外の固定源がないことから、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤がないことによる相違。（有毒ガス防護に係る影響評価における評価条件の設定方針に関しては、女川、柏崎と同様。敷地内可動源の防護措置に係る設計方針は東海第二等と同様の方針としている）</li> </ul>	<p><b>【東海第二】記載表現の相違</b></p> <p>現時点において、泊は、特定された敷地内固定源なし、敷地内可動源ありであるため、有毒ガス防護に係る影響評価における評価条件の設定方針に関しては、女川、柏崎と同様に設計の方針を記載する。また、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を講じるため、東海第二等のグループと同様の方針とする。</p> <p><b>【女川、柏崎】運用の相違</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るために、可動源の輸送ルートを踏まえた有毒ガス濃度の評価結果が防護判断基準値を下回ることにより要員を防護できる設計としないことによる相違。</li> </ul> <p><b>【東海第二】設備の相違</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有毒ガスに係る調査の結果、スクリーニング評価対象の敷地内外の固定源がないことから、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤がないことによる相違。（有毒ガス防護に係る影響評価における評価条件の設定方針に関しては、女川、柏崎と同様。敷地内可動源の防護措置に係る設計方針は東海第二等と同様の方針としている）</li> </ul>

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備        (3) その他の主要な事項        (vi) 緊急時対策所</p> <p>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在、および柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】</p> <p>緊急時対策所は、有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれるこがない設計とする。そのために、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の性状、貯蔵状況等を踏まえ固定源及び可動源を特定する。</p> <p>また、固定源及び可動源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる貯蔵量等は、現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。</p> <p>固定源及び可動源に対しては、当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、当該要員を防護できる設計とする。</p> <p>可動源の輸送ルートは、当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回るよう運用管理を実施する。</p> <p>緊急時対策所は、有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれるこがない設計とする。そのために、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の性状、貯蔵状況等を踏まえ、固定源及び可動源を特定する。また、固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる防液堤等は、現場の状況を踏まえ、評価条件を設定する。</p> <p>固定源に対しては、当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、当該要員を防護できる設計とする。可動源に対しては、緊急時対策所換気設備の隔離等の対策により、当該要員を防護できる設計とする。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤は、保守管理及び運用管理を適切に実施する。</p> <p>(2) 安全設計方針        該当なし</p>	<p>ヌ、その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備        (3) その他の主要な事項        (vi) 緊急時対策所</p> <p>緊急時対策所は、有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれるこがない設計とする。そのために、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の性状、貯蔵状況等を踏まえ、固定源及び可動源を特定する。また、固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる貯蔵量等は、現場の状況を踏まえ、評価条件を設定する。</p> <p>固定源に対しては、当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、当該要員を防護できる設計とする。可動源に対しては、緊急時対策所換気設備の隔離等の対策により、当該要員を防護できる設計とする。</p> <p>(2) 安全設計方針        該当なし</p>	<p>【女川、柏崎】        運用の相違        ・泊は、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るために、可動源の輸送ルートを踏まえた有毒ガス濃度の評価結果が防護判断基準値を下回ることにより要員を防護できる設計としないことによる相違。</p> <p>【東海第二】設備の相違        ・有毒ガスに係る調査の結果、スクリーニング評価対象の敷地内外の固定源がないことから、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤がないことによる相違。（有毒ガス防護に係る影響評価における評価条件の設定方針に関しては、女川、柏崎と同様。敷地内可動源の防護措置に係る設計方針は東海第二等と同様の方針としている）</p>

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>(3)適合性説明  <b>(緊急時対策所)</b>  <b>第三十四条</b>            2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。</p> <p><b>適合のための設計方針</b>  <b>第2項について</b>  <b>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在、および柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】</b>            緊急時対策所は、有毒ガスが緊急時対策所の重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下しないよう、当該要員が緊急時対策所内にとどまり、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができる設計とする。            想定される有毒ガスの発生において、有毒ガスが当該要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。そのために、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。固定源及び可動源に対しては、当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより当該要員を防護できる設計とする。</p> <p>緊急時対策所は、有毒ガスが緊急時対策所の重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下しないよう、当該要員が緊急時対策所内にとどまり、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができる設計とする。            想定される有毒ガスの発生において、有毒ガスが当該要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。そのために、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。固定源に対しては、当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が、有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、当該要員を防護できる設計とする。また、可動源に対しては、緊急時対策所換気設備の隔離等の対策により、当該要員を防護できる設計とする。</p> <p>2.1.3 気象等            該当なし</p> <p>2.1.4 設備等（手順等含む）            10. その他発電用原子炉の附属施設            10.9 緊急時対策所            10.9.1 通常運転時等</p>	<p>(3)適合性説明  <b>(緊急時対策所)</b>  <b>第三十四条</b>            2 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。</p> <p><b>適合のための設計方針</b>  <b>第2項について</b></p>	<p><b>【女川、柏崎】</b>  <b>運用の相違</b>            ・泊は、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るため、有毒ガス濃度の評価結果が防護判断基準値を下回ることにより要員を防護できる設計としないことによる相違。</p>
<p>2.1.3 気象等            該当なし</p>	<p>2.1.3 気象等            該当なし</p>	
<p>2.1.4 設備等（手順等含む）            10. その他発電用原子炉の附属施設            10.9 緊急時対策所            10.9.1 通常運転時等</p>	<p>2.1.4 設備等（手順等含む）            10. その他発電用原子炉の附属施設            10.9 緊急時対策所            10.9.1 通常運転時等</p>	

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>10.9.1.1 概要</p> <p>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在、および柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】</p> <p>緊急時対策所（柏崎：5号炉原子炉建屋内緊急時対策所）は有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下しないよう、当該要員が緊急時対策所内にとどまり、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができる設計とする。</p> <p>緊急時対策所は、有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下しないよう、当該要員が緊急時対策所内にとどまり、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができる設計とする。</p>	<p>10.9.1.1 概要</p> <p>緊急時対策所は、有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下しないよう、当該要員が緊急時対策所内にとどまり、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができる設計とする。</p>	
<p>10.9.1.2 設計方針</p> <p>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在、および柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】</p> <p>(5) 有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下しないよう、当該要員が緊急時対策所内にとどまり、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができる設計とする。</p> <p>(5) 有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下しないよう、当該要員が緊急時対策所内にとどまり、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができる設計とする。</p>	<p>10.9.1.2 設計方針</p> <p>(5) 有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下しないよう、当該要員が緊急時対策所内にとどまり、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができる設計とする。</p>	
<p>10.9.1.4 主要設備</p> <p>(1) 緊急時対策所（東海発電所及び東海第二発電所共用）</p> <p>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在、および柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】</p> <p>緊急時対策所は、有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれることがない設計とする。</p> <p>そのために、有毒ガス評価ガイドを参照し、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の揮発性等の性状、貯蔵量、建屋内保管、換気等の貯蔵状況等を踏まえ、敷地内及び中央制御室等から半径10km以内にある敷地外の固定源並びに敷地内の可動源を特定し、特定した有毒化学物質に対して有毒ガス防護のための判断基準値を設定する。</p> <p>また、固定源及び可動源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる貯蔵量等は、現場の状況を踏まえ評価条件を設定する。</p>	<p>10.9.1.4 主要設備</p> <p>(1) 緊急時対策所</p> <p>【東海第二】共用の相違</p>	

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>固定源に対しては、貯蔵容器全てが損傷し、可動源に対しては、影響の最も大きい輸送容器が一基損傷し、有毒化学物質の全量流出によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象を想定し、当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、当該要員を防護できる設計とする。</p> <p>可動源の輸送ルートは、当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回るよう運用管理を実施する。</p> <p>緊急時対策所は、有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれるがない設計とする。そのために、有毒ガス評価ガイドを参照し、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の揮発性等の性状、貯蔵量、建屋内保管、換気等の貯蔵状況等を踏まえ、敷地内及び中央制御室等から半径10km以内にある敷地外の固定源並びに敷地内の可動源を特定し、特定した有毒化学物質に対して有毒ガス防護のための判断基準値を設定する。</p> <p>また、固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる防液堤等は、現場の状況を踏まえ、評価条件を設定する。</p> <p>固定源に対しては、貯蔵容器全てが損傷し、有毒化学物質の全量流出によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象を想定し、当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、当該要員を防護できる設計とする。</p> <p>可動源に対しては、発電所敷地内への受入時に発電所員が立会を行い、有毒ガスの発生による異常を検知した場合は、「10.12 通信連絡設備」に記載する通信連絡設備による連絡、緊急時対策所換気設備の隔離、防護具の着用等により当該要員を防護できる設計とする。</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価において、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤は、保守管理及び運用管理を適切に実施する。</p>	<p>緊急時対策所は、有毒ガスが重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に及ぼす影響により、当該要員の対処能力が著しく低下し、安全施設の安全機能が損なわれるがない設計とする。そのために、有毒ガス評価ガイドを参照し、有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。有毒ガス防護に係る影響評価に当たっては、有毒ガスが大気中に多量に放出されるかの観点から、有毒化学物質の揮発性等の性状、貯蔵量、建屋内保管、換気等の貯蔵状況等を踏まえ、敷地内及び中央制御室等から半径10km以内にある敷地外の固定源並びに敷地内の可動源を特定し、特定した有毒化学物質に対して有毒ガス防護のための判断基準値を設定する。</p> <p>また、固定源の有毒ガス防護に係る影響評価に用いる貯蔵量等は、現場の状況を踏まえ、評価条件を設定する。</p> <p>固定源に対しては、貯蔵容器すべてが損傷し、有毒化学物質の全量流出によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象を想定し、当該要員の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護のための判断基準値を下回ることにより、当該要員を防護できる設計とする。</p> <p>可動源に対しては、発電所敷地内への受入時に発電所員が立会を行い、有毒ガスの発生による異常を検知した場合は、「10.12 通信連絡設備」に記載する通信連絡設備による連絡、緊急時対策所換気設備の隔離、防護具の着用等により当該要員を防護できる設計とする。</p>	<p>【女川、柏崎】運用の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るために、可動源の輸送ルートを踏まえた有毒ガス濃度の評価結果が防護判断基準値を下回ることにより要員を防護できる設計としないことによる相違。</li> </ul> <p>【東海第二】設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有毒ガスに係る調査の結果、スクリーニング評価対象の敷地内外の固定源がないことから、有毒ガス影響を軽減することを期待する防液堤がないことによる相違。（有毒ガス防護に係る影響評価における評価条件の設定方針に関しては、女川、柏崎と同様。敷地内可動源の防護措置に係る設計方針は東海第二等と同様の方針としている）</li> </ul> <p>【東海第二】記載表現の相違</p>
2.2 追加要求事項に対する適合方針	2.2 追加要求事項に対する適合方針	
2.2.1 有毒ガス防護	2.2.1 有毒ガス防護	
東海第二発電所の固定源及び可動源から有毒ガスが発生した場合に、緊急時対策所の重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に対して有毒ガス防護に係る影響評価を実施した。	泊発電所の固定源及び可動源から有毒ガスが発生した場合の、緊急時対策所の重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に対しての有毒ガス防護に係る影響評価を実施した。	【東海第二】設備名称の相違 【東海第二】記載表現の相違
固定源に対しては、漏えい時の評価を実施し、当該要員の対処能力が著しく損なわれるおそれのある有毒ガスの発生源がないことを確認した。	固定源に対しては、漏えい時の評価を実施し、当該要員の対処能力が著しく損なわれるおそれのある有毒ガスの発生源がないことを確認した。	
可動源に対しては、通信連絡設備による連絡、緊急時対策所換気設備の隔離、防護具の着用等により当該要員の対処能力が著しく損なわれないことを確認した。	可動源に対しては、通信連絡設備による連絡、緊急時対策所換気設備の隔離、防護具の着用等により当該要員の対処能力が著しく損なわれないことを確認した。	
有毒ガス防護に係る影響評価については別添に示す。	有毒ガス防護に係る影響評価については別添に示す。	

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>3. 技術的能力に係る審査基準への適合について</p> <p>3.1 基本方針</p> <p>3.1.1 要求事項の整理</p> <p>技術的能力に係る審査基準の要求事項を第 3.1.1-1 表に示す。</p> <p>また、第 3.1.1-1 表において、有毒ガス防護に係る追加要求事項を明確化する。</p>	<p>3. 技術的能力に係る審査基準への適合について</p> <p>3.1 基本方針</p> <p>3.1.1 要求事項の整理</p> <p>技術的能力に係る審査基準の要求事項を第 3 表に示す。</p> <p>また、第 3 表において、有毒ガス防護に係る追加要求事項を明確化する。</p>	【東海第二】表番号の相違

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）		泊発電所3号炉	相違理由
第3.1.1-1表 技術的能力に係る審査基準の要求事項		第3表 技術的能力に係る審査基準の要求事項	【東海第二】表番号の相違
技術的能力に係る審査基準（III 要求事項の解釈1.0共通事項）	備考	技術的能力に係る審査基準（III 要求事項の解釈1.0共通事項）	備考
<p>(4) 手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備</p> <p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、重大事故等に的確かつ柔軟に対処できるよう、あらかじめ手順書を整備し、訓練を行うとともに人員を確保する等の必要な体制の適切な整備が行われているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>【解説】</p> <p>1 手順書の整備は、以下によること。</p> <p>a) 発電用原子炉設置者において、全ての交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失、安全系の機器若しくは計測器類の多重故障又は複数号機の同時被災等を想定し、限られた時間の中において、発電用原子炉施設の状態の把握及び実施すべき重大事故等対策について適切な判断を行うため、必要となる情報の種類、その入手の方法及び判断基準を整理し、まとめる方針であること。</p> <p>b) 発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐために最優先すべき操作等の判断基準をあらかじめ明確化する方針であること。（ほう酸水注入系（SLCS）、海水及び格納容器圧力逃がし装置の使用を含む。）</p> <p>c) 発電用原子炉設置者において、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針が適切に示されていること。</p> <p>d) 発電用原子炉設置者において、事故の進展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実施するための、運転員用及び支援組織用の手順書を適切に定める方針であること。なお、手順書が、事故の進展状況に応じていくつかの種類に分けられる場合は、それらの構成が明確化され、かつ、各手順書相互間の移行基準を明確化する方針であること。</p> <p>e) 発電用原子炉設置者において、具体的な重大事故等対策実施の判断基準として確認される水位、圧力及び温度等の計測可能なパラメータを手順書に明記する方針であること。また、重大事故等対策実施時のパラメータ挙動予測、影響評価すべき項目及び監視パラメータ等を、手順書に整理する方針であること。</p> <p>f) 発電用原子炉設置者において、前兆事象を確認した時点での事前の対応（例えば大津波警報発令時や、降下火砕物の到達が予測されるときの原子炉停止・冷却操作）等ができる手順を整備する方針であること。</p>	変更なし	<p>(4) 手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備</p> <p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、重大事故等に的確かつ柔軟に対処できるよう、あらかじめ手順書を整備し、訓練を行うとともに人員を確保する等の必要な体制の適切な整備が行われているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>【解説】</p> <p>1 手順書の整備は、以下によること。</p> <p>a) 発電用原子炉設置者において、全ての交流動力電源及び常設直流電源系統の喪失、安全系の機器若しくは計測器類の多重故障又は複数号機の同時被災等を想定し、限られた時間の中において、発電用原子炉施設の状態の把握及び実施すべき重大事故等対策について適切な判断を行うため、必要となる情報の種類、その入手の方法及び判断基準を整理し、まとめる方針であること。</p> <p>b) 発電用原子炉設置者において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐために最優先すべき操作等の判断基準をあらかじめ明確化する方針であること。（ほう酸水注入系（SLCS）、海水及び格納容器圧力逃がし装置の使用を含む。）</p> <p>c) 発電用原子炉設置者において、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針が適切に示されていること。</p> <p>d) 発電用原子炉設置者において、事故の進展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実施するための、運転員用及び支援組織用の手順書を適切に定める方針であること。なお、手順書が、事故の進展状況に応じていくつかの種類に分けられる場合は、それらの構成が明確化され、かつ、各手順書相互間の移行基準を明確化する方針であること。</p> <p>e) 発電用原子炉設置者において、具体的な重大事故等対策実施の判断基準として確認される水位、圧力及び温度等の計測可能なパラメータを手順書に明記する方針であること。また、重大事故等対策実施時のパラメータ挙動予測、影響評価すべき項目及び監視パラメータ等を、手順書に整理する方針であること。</p> <p>f) 発電用原子炉設置者において、前兆事象を確認した時点での事前の対応（例えば大津波警報発令時や、降下火砕物の到達が予測されるときの原子炉停止・冷却操作）等ができる手順を整備する方針であること。</p>	変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
技術的能力に係る審査基準（III 要求事項の解釈1.0共通事項）	備考	
<p>g) 有毒ガス発生時の原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員、緊急時対策所において重大事故等に対処するために必要な要員並びに重大事故等対処上特に重要な操作（常設設備と接続する屋外に設けられた可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続をいう。）を行う要員（以下「運転・対処要員」という。）の防護に関し、次の①から③までに掲げる措置を講じることを定める方針であること。</p> <p>①運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順を整備すること。</p> <p>②予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員並びに緊急時対策所において重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員のうち初動対応を行う者に対する防護具の着用等運用面の対策を行うこと。</p> <p>③設置許可基準規則第62条等に規定する通信連絡設備により、有毒ガスの発生を原子炉制御室又は緊急時制御室の運転員から、当該運転員以外の運転・対処要員に知らせること。</p>	追加要求事項	
2 訓練は、以下によること。		
a) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策は幅広い発電用原子炉施設の状況に応じた対策が必要であることを踏まえ、その教育訓練等は重大事故等時の発電用原子炉施設の挙動に関する知識の向上を図ることのできるものとする方針であること。	変更なし	
b) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する要員の役割に応じて、定期的に知識ベースの理解向上に資する教育を行うとともに、下記3a)に規定する実施組織及び支援組織の実効性等を総合的に確認するための演習等を計画する方針であること。	変更なし	
c) 発電用原子炉設置者において、普段から保守点検活動を自らも行って部品交換等の実務経験を積むことなどにより、発電用原子炉施設及び予備品等について熟知する方針であること。	変更なし	
d) 発電用原子炉設置者において、高線量下、夜間及び悪天候下等を想定した事故時対応訓練を行う方針であること。	変更なし	
e) 発電用原子炉設置者において、設備及び事故時用の資機材等に関する情報並びにマニュアルが即時に利用できるよう、普段から保守点検活動等を通じて準備し、及びそれらを用いた事故時対応訓練を行う方針であること。	変更なし	
技術的能力に係る審査基準（III 要求事項の解釈1.0共通事項）	備考	
<p>g) 有毒ガス発生時の原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員、緊急時対策所において重大事故等に対処するために必要な要員並びに重大事故等対処上特に重要な操作（常設設備と接続する屋外に設けられた可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続をいう。）を行う要員（以下「運転・対処要員」という。）の防護に関し、次の①から③までに掲げる措置を講じることを定める方針であること。</p> <p>①運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順を整備すること。</p> <p>②予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員並びに緊急時対策所において重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員のうち初動対応を行う者に対する防護具の着用等運用面の対策を行うこと。</p> <p>③設置許可基準規則第62条等に規定する通信連絡設備により、有毒ガスの発生を原子炉制御室又は緊急時制御室の運転員から、当該運転員以外の運転・対処要員に知らせること。</p>	追加要求事項	
2 訓練は、以下によること。		
a) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策は幅広い発電用原子炉施設の状況に応じた対策が必要であることを踏まえ、その教育訓練等は重大事故等時の発電用原子炉施設の挙動に関する知識の向上を図ることのできるものとする方針であること。	変更なし	
b) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する要員の役割に応じて、定期的に知識ベースの理解向上に資する教育を行うとともに、下記3a)に規定する実施組織及び支援組織の実効性等を総合的に確認するための演習等を計画する方針であること。	変更なし	
c) 発電用原子炉設置者において、普段から保守点検活動を自らも行って部品交換等の実務経験を積むことなどにより、発電用原子炉施設及び予備品等について熟知する方針であること。	変更なし	
d) 発電用原子炉設置者において、高線量下、夜間及び悪天候下等を想定した事故時対応訓練を行う方針であること。	変更なし	
e) 発電用原子炉設置者において、設備及び事故時用の資機材等に関する情報並びにマニュアルが即時に利用できるよう、普段から保守点検活動等を通じて準備し、及びそれらを用いた事故時対応訓練を行う方針であること。	変更なし	

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>技術的能力に係る審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈1.0共通事項）</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 体制の整備は、以下によること。 a) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する実施組織及びその支援組織の役割分担及び責任者などを定め、効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する方針であること。 b) 実施組織とは、運転員等により構成される重大事故等対策を実施する組織をいう。 c) 実施組織は、工場等内の全発電用原子炉施設で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる方針であること。 d) 支援組織として、実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織及び実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支援組織等を設ける方針であること。 e) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施が必要な状況においては、実施組織及び支援組織を設置する方針であること。また、あらかじめ定めた連絡体制に基づき、夜間及び休日を含めて必要な要員が招集されるよう定期的に連絡訓練を実施することにより円滑な要員招集を可能とする方針であること。 f) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施組織及び支援組織の機能と支援組織内に設置される各班の機能が明確になっており、それぞれ責任者を配置する方針であること。 g) 発電用原子炉設置者において、指揮命令系統を明確化する方針であること。また、指揮者等が欠けた場合に備え、順位を定めて代理者を明確化する方針であること。 h) 発電用原子炉設置者において、上記の実施体制が実効的に活動するための施設及び設備等を整備する方針であること。 i) 支援組織は、発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況について、適宜工場等の内外の組織へ通報及び連絡を行い、広く情報提供を行う体制を整える方針であること。 j) 発電用原子炉設置者において、工場等外部からの支援体制を構築する方針であること。 k) 発電用原子炉設置者において、重大事故等の中長期的な対応が必要となる場合に備えて、適切な対応を検討できる体制を整備する方針であること。</td><td>変更なし</td></tr> </tbody> </table>	技術的能力に係る審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈1.0共通事項）	備考	3 体制の整備は、以下によること。 a) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する実施組織及びその支援組織の役割分担及び責任者などを定め、効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する方針であること。 b) 実施組織とは、運転員等により構成される重大事故等対策を実施する組織をいう。 c) 実施組織は、工場等内の全発電用原子炉施設で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる方針であること。 d) 支援組織として、実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織及び実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支援組織等を設ける方針であること。 e) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施が必要な状況においては、実施組織及び支援組織を設置する方針であること。また、あらかじめ定めた連絡体制に基づき、夜間及び休日を含めて必要な要員が招集されるよう定期的に連絡訓練を実施することにより円滑な要員招集を可能とする方針であること。 f) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施組織及び支援組織の機能と支援組織内に設置される各班の機能が明確になっており、それぞれ責任者を配置する方針であること。 g) 発電用原子炉設置者において、指揮命令系統を明確化する方針であること。また、指揮者等が欠けた場合に備え、順位を定めて代理者を明確化する方針であること。 h) 発電用原子炉設置者において、上記の実施体制が実効的に活動するための施設及び設備等を整備する方針であること。 i) 支援組織は、発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況について、適宜工場等の内外の組織へ通報及び連絡を行い、広く情報提供を行う体制を整える方針であること。 j) 発電用原子炉設置者において、工場等外部からの支援体制を構築する方針であること。 k) 発電用原子炉設置者において、重大事故等の中長期的な対応が必要となる場合に備えて、適切な対応を検討できる体制を整備する方針であること。	変更なし	<table border="1"> <thead> <tr> <th>技術的能力に係る審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈1.0共通事項）</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 体制の整備は、以下によること。 a) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する実施組織及びその支援組織の役割分担及び責任者などを定め、効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する方針であること。 b) 実施組織とは、運転員等により構成される重大事故等対策を実施する組織をいう。 c) 実施組織は、工場等内の全発電用原子炉施設で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる方針であること。 d) 支援組織として、実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織及び実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支援組織等を設ける方針であること。 e) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施が必要な状況においては、実施組織及び支援組織を設置する方針であること。また、あらかじめ定めた連絡体制に基づき、夜間及び休日を含めて必要な要員が招集されるよう定期的に連絡訓練を実施することにより円滑な要員招集を可能とする方針であること。 f) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施組織及び支援組織の機能と支援組織内に設置される各班の機能が明確になっており、それぞれ責任者を配置する方針であること。 g) 発電用原子炉設置者において、指揮命令系統を明確化する方針であること。また、指揮者等が欠けた場合に備え、順位を定めて代理者を明確化する方針であること。 h) 発電用原子炉設置者において、上記の実施体制が実効的に活動するための施設及び設備等を整備する方針であること。 i) 支援組織は、発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況について、適宜工場等の内外の組織へ通報及び連絡を行い、広く情報提供を行う体制を整える方針であること。 j) 発電用原子炉設置者において、工場等外部からの支援体制を構築する方針であること。 k) 発電用原子炉設置者において、重大事故等の中長期的な対応が必要となる場合に備えて、適切な対応を検討できる体制を整備する方針であること。</td><td>変更なし</td></tr> </tbody> </table>	技術的能力に係る審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈1.0共通事項）	備考	3 体制の整備は、以下によること。 a) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する実施組織及びその支援組織の役割分担及び責任者などを定め、効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する方針であること。 b) 実施組織とは、運転員等により構成される重大事故等対策を実施する組織をいう。 c) 実施組織は、工場等内の全発電用原子炉施設で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる方針であること。 d) 支援組織として、実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織及び実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支援組織等を設ける方針であること。 e) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施が必要な状況においては、実施組織及び支援組織を設置する方針であること。また、あらかじめ定めた連絡体制に基づき、夜間及び休日を含めて必要な要員が招集されるよう定期的に連絡訓練を実施することにより円滑な要員招集を可能とする方針であること。 f) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施組織及び支援組織の機能と支援組織内に設置される各班の機能が明確になっており、それぞれ責任者を配置する方針であること。 g) 発電用原子炉設置者において、指揮命令系統を明確化する方針であること。また、指揮者等が欠けた場合に備え、順位を定めて代理者を明確化する方針であること。 h) 発電用原子炉設置者において、上記の実施体制が実効的に活動するための施設及び設備等を整備する方針であること。 i) 支援組織は、発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況について、適宜工場等の内外の組織へ通報及び連絡を行い、広く情報提供を行う体制を整える方針であること。 j) 発電用原子炉設置者において、工場等外部からの支援体制を構築する方針であること。 k) 発電用原子炉設置者において、重大事故等の中長期的な対応が必要となる場合に備えて、適切な対応を検討できる体制を整備する方針であること。	変更なし	
技術的能力に係る審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈1.0共通事項）	備考									
3 体制の整備は、以下によること。 a) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する実施組織及びその支援組織の役割分担及び責任者などを定め、効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する方針であること。 b) 実施組織とは、運転員等により構成される重大事故等対策を実施する組織をいう。 c) 実施組織は、工場等内の全発電用原子炉施設で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる方針であること。 d) 支援組織として、実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織及び実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支援組織等を設ける方針であること。 e) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施が必要な状況においては、実施組織及び支援組織を設置する方針であること。また、あらかじめ定めた連絡体制に基づき、夜間及び休日を含めて必要な要員が招集されるよう定期的に連絡訓練を実施することにより円滑な要員招集を可能とする方針であること。 f) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施組織及び支援組織の機能と支援組織内に設置される各班の機能が明確になっており、それぞれ責任者を配置する方針であること。 g) 発電用原子炉設置者において、指揮命令系統を明確化する方針であること。また、指揮者等が欠けた場合に備え、順位を定めて代理者を明確化する方針であること。 h) 発電用原子炉設置者において、上記の実施体制が実効的に活動するための施設及び設備等を整備する方針であること。 i) 支援組織は、発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況について、適宜工場等の内外の組織へ通報及び連絡を行い、広く情報提供を行う体制を整える方針であること。 j) 発電用原子炉設置者において、工場等外部からの支援体制を構築する方針であること。 k) 発電用原子炉設置者において、重大事故等の中長期的な対応が必要となる場合に備えて、適切な対応を検討できる体制を整備する方針であること。	変更なし									
技術的能力に係る審査基準（Ⅲ 要求事項の解釈1.0共通事項）	備考									
3 体制の整備は、以下によること。 a) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策を実施する実施組織及びその支援組織の役割分担及び責任者などを定め、効果的な重大事故等対策を実施し得る体制を整備する方針であること。 b) 実施組織とは、運転員等により構成される重大事故等対策を実施する組織をいう。 c) 実施組織は、工場等内の全発電用原子炉施設で同時に重大事故が発生した場合においても対応できる方針であること。 d) 支援組織として、実施組織に対して技術的助言を行う技術支援組織及び実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整える運営支援組織等を設ける方針であること。 e) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施が必要な状況においては、実施組織及び支援組織を設置する方針であること。また、あらかじめ定めた連絡体制に基づき、夜間及び休日を含めて必要な要員が招集されるよう定期的に連絡訓練を実施することにより円滑な要員招集を可能とする方針であること。 f) 発電用原子炉設置者において、重大事故等対策の実施組織及び支援組織の機能と支援組織内に設置される各班の機能が明確になっており、それぞれ責任者を配置する方針であること。 g) 発電用原子炉設置者において、指揮命令系統を明確化する方針であること。また、指揮者等が欠けた場合に備え、順位を定めて代理者を明確化する方針であること。 h) 発電用原子炉設置者において、上記の実施体制が実効的に活動するための施設及び設備等を整備する方針であること。 i) 支援組織は、発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況について、適宜工場等の内外の組織へ通報及び連絡を行い、広く情報提供を行う体制を整える方針であること。 j) 発電用原子炉設置者において、工場等外部からの支援体制を構築する方針であること。 k) 発電用原子炉設置者において、重大事故等の中長期的な対応が必要となる場合に備えて、適切な対応を検討できる体制を整備する方針であること。	変更なし									

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>技術的能力に係る審査基準（III 要求事項の解釈1.0共通事項）</p> <p>備考</p> <p>1) 運転・対処要員の防護に関し、次の①及び②に掲げる措置を講じることを定める方針であること。</p> <p>①運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための体制を整備すること。</p> <p>②予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員並びに緊急時対策所において重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員のうち初動対応を行う者に対する防護具の配備等を行うこと。</p>	<p>技術的能力に係る審査基準（III 要求事項の解釈1.0共通事項）</p> <p>備考</p> <p>1) 運転・対処要員の防護に関し、次の①及び②に掲げる措置を講じることを定める方針であること。</p> <p>①運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための体制を整備すること。</p> <p>②予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員並びに緊急時対策所において重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員のうち初動対応を行う者に対する防護具の配備等を行うこと。</p>	
<p>3.1.2 追加要求事項に対する適合性</p> <p>ハ 重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故</p> <p>事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果</p> <p>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在より引用】</p> <p>g. 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び重大事故等対策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順を整備する。</p> <p>敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）に対しては、運転員及び重大事故等対策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。</p> <p>予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び重大事故等対策要員（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員が防護具を着用することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順を整備する。</p> <p>有毒ガスの発生による異常を検知した場合、発電課長等に連絡し、発電課長等は連絡責任者を経由して通信連絡設備により、有毒ガスの発生を発電所内の必要な要員に周知する手順を整備する。</p> <p>【柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】</p> <p>(a-7) 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び緊急時対策要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順と体制を整備する。</p> <p>固定源及び可動源に対しては、運転員及び緊急時対策要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。</p> <p>予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び緊急時対策要員のうち初動対応を行う要員に対して配備した防護具を着用することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順と体制を整備する。</p>	<p>3.1.2 追加要求事項に対する適合性</p> <p>ハ 重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故</p> <p>事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果</p> <p>【女川、柏崎】 運用の相違 ・泊は、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るため、有毒ガス濃度の評価結果が防護判断基準値を下回ることにより要員を防護できる設計としないことによる相違。</p> <p>【柏崎】記載方針の相違 【柏崎】記載方針の相違 【女川、柏崎】記載表現の相違</p>	

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>有毒ガスの発生による異常を検知した場合、当直長等に連絡し、当直長等は連絡責任者を経由して通信連絡設備により、有毒ガスの発生を発電所内の必要な要員に周知する手順を整備する。</p> <p>(a-7) 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順を整備する。</p> <p>固定源に対しては、運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。可動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うようになる。</p> <p>予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員が防護具を着用することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順を整備する。</p> <p>有毒ガスの発生による異常を検知した場合、通信連絡設備により、発電所内の必要な要員に有毒ガスの発生を周知する手順を整備する。</p>	<p>(g) 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び発電所災害対策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順を整備する。</p> <p>固定源に対しては、運転員及び発電所災害対策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。可動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、運転員及び発電所災害対策要員（運転員を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるようになる。</p> <p>予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び発電所災害対策要員（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員が防護具を着用することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順を整備する。</p> <p>有毒ガスの発生による異常を検知した場合、通信連絡設備により、発電所内の必要な要員に有毒ガスの発生を周知する手順を整備する。</p>	<p>【東海第二】項目番号の相違 【東海第二】名称の相違（以下、相違理由を省略）</p>
<p>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在より引用】</p> <p>1. 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び重大事故等対策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための体制を整備する。</p> <p>固定源及び可動源に対しては、運転員及び重大事故等対策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び重大事故等対策要員（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員に対して防護具を配備することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう体制を整備する。</p>	<p>(1) 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び発電所災害対策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための体制を整備する。</p> <p>固定源に対しては、運転員及び発電所災害対策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。可動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、運転員及び発電所災害対策要員（運転員を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うようになる。</p> <p>予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び発電所災害対策要員（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員に対して防護具を配備することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう体制を整備する。</p>	<p>【女川】 運用の相違 ・泊は、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るため、有毒ガス濃度の評価結果が防護判断基準値を下回ることにより要員を防護できる設計としないことによる相違。</p> <p>【東海第二】項目番号の相違</p>
<p>(c-12) 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための体制を整備する。</p> <p>固定源に対しては、運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。可動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うようになる。</p> <p>予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び災害対策要員（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員に対して防護具を配備することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう体制を整備する。</p>		

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力</p> <p>5.1 重大事故等対策</p> <p>5.1.4 手順書の整備、教育及び訓練の実施並びに体制の整備</p> <p>(1) 手順の整備</p> <p>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在より引用】</p> <p>g. 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び<b>重大事故等対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順を整備する。</p> <p>敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）に対しては、運転員及び<b>重大事故等対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。</p> <p>予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び<b>重大事故等対策要員</b>（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員が防護具を着用することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順を整備する。</p> <p>有毒ガスの発生による異常を検知した場合、発電課長等に連絡し、発電課長等は連絡責任者を経由して通信連絡設備により、発電所内の必要な要員に有毒ガスの発生を周知する手順を整備する。</p> <p>【柏崎刈羽原子力発電所 設置変更許可申請書（6号及び7号炉完本）令和2年5月現在より引用】</p> <p>g. 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び<b>緊急時対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順と<b>体制</b>を整備する。</p> <p>敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）に対しては、運転員及び<b>緊急時対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。</p> <p>予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び<b>緊急時対策要員</b>（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員に対して配備した防護具を着用することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順と<b>体制</b>を整備する。</p> <p>有毒ガスの発生による異常を検知した場合、当直長等に連絡し、当直長等は連絡責任者を経由して通信連絡設備により、発電所内の必要な要員に有毒ガスの発生を周知する手順を整備する。</p>	<p>5. 重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力</p> <p>5.1 重大事故等対策</p> <p>(4) 手順書の整備、教育及び訓練の実施並びに体制の整備</p> <p>a. 手順書の整備</p>	<p>【東海第二】記載表現の相違</p> <p>【女川、柏崎】</p> <p>運用の相違</p> <p>・泊は、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るため、有毒ガス濃度の評価結果が防護判断基準値を下回ることにより要員を防護できる設計としないことによる相違。</p> <p>【女川、柏崎】記載表現の相違</p> <p>【柏崎】記載方針の相違</p>

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>g. 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び<b>災害対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順を整備する。</p> <p>敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）に対しては、運転員及び<b>災害対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）に対しては、換気空調設備の隔離等により、運転員及び<b>災害対策要員</b>（運転員を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるようする。</p> <p>予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び<b>災害対策要員</b>（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員が防護具を着用することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順を整備する。</p> <p>有毒ガスの発生による異常を検知した場合は、添付書類八の「10.12 通信連絡設備」に記載する通信連絡設備により、<b>当直発電長</b>に連絡し、<b>当直発電長</b>が発電所内の必要な要員に有毒ガスの発生を周知する手順を整備する。</p> <p>なお、通信連絡設備により通信連絡を行う手順については、「<b>第5.1-1表 重大事故等対策における手順書の概要（19/19）</b>」に示す「1.19 通信連絡に関する手順等」を使用する。</p> <p><b>(3) 体制の整備</b></p> <p><b>【女川原子力発電所 設置変更許可申請書（2号炉完本）令和4年8月現在より引用】</b></p> <p>1. 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び<b>重大事故等対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための体制を整備する。</p> <p>固定源及び可動源に対しては、運転員及び<b>重大事故等対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び<b>重大事故等対策要員</b>（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員に対して防護具を配備することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう体制を整備する。</p> <p>1. 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び<b>災害対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための体制を整備する。</p> <p>固定源に対しては、運転員及び<b>災害対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。</p> <p>可動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、運転員及び<b>災害対策要員</b>（運転員を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるようする。</p>	<p>(g) 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び<b>発電所災害対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順を整備する。</p> <p>敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）に対しては、運転員及び<b>発電所災害対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）に対しては、換気空調設備の隔離等により、運転員及び<b>発電所災害対策要員</b>（運転員を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるようする。</p> <p>予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び<b>発電所災害対策要員</b>（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員が防護具を着用することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順を整備する。</p> <p>有毒ガスの発生による異常を検知した場合は、添付書類八の「10.12 通信連絡設備」に記載する通信連絡設備により、<b>発電課長（当直）</b>に連絡し、<b>発電課長（当直）</b>が発電所内の必要な要員に有毒ガスの発生を周知する手順を整備する。</p> <p>なお、通信連絡設備により通信連絡を行う手順については、「<b>第1表 重大事故等対策における手順書の概要（19/19）</b>」に示す「1.19 通信連絡に関する手順等」を使用する。</p> <p><b>c. 体制の整備</b></p> <p><b>【東海第二】記載表現の相違</b>      ・泊は、まとめ資料における表現として「第1表」に統一した。</p> <p><b>【女川】</b>  <b>運用の相違</b>      ・泊は、敷地内可動源に対しては漏洩時の防護措置を取るため、有毒ガス濃度の評価結果が防護判断基準値を下回ることにより要員を防護できる設計としないことによる相違。</p>	<p>(g) 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び<b>発電所災害対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための手順を整備する。</p> <p>敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）に対しては、運転員及び<b>発電所災害対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。敷地内において輸送手段の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）に対しては、換気空調設備の隔離等により、運転員及び<b>発電所災害対策要員</b>（運転員を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるようする。</p> <p>予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び<b>発電所災害対策要員</b>（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員が防護具を着用することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順を整備する。</p> <p>有毒ガスの発生による異常を検知した場合は、添付書類八の「10.12 通信連絡設備」に記載する通信連絡設備により、<b>発電課長（当直）</b>に連絡し、<b>発電課長（当直）</b>が発電所内の必要な要員に有毒ガスの発生を周知する手順を整備する。</p> <p>なお、通信連絡設備により通信連絡を行う手順については、「<b>第1表 重大事故等対策における手順書の概要（19/19）</b>」に示す「1.19 通信連絡に関する手順等」を使用する。</p> <p><b>1) 有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう、運転員及び<b>発電所災害対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための体制を整備する。</b></p> <p>固定源に対しては、運転員及び<b>発電所災害対策要員</b>（運転員を除く。）の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする。</p> <p>可動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、運転員及び<b>発電所災害対策要員</b>（運転員を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるようする。</p>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び<b>災害対策要員</b>（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員に対して防護具を配備することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう体制を整備する。</p> <p>3.2 追加要求事項に対する適合方針</p> <p>3.2.1 手順及び体制の整備</p> <p>敷地内可動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、運転員及び<b>災害対策要員</b>（運転員を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順及び体制を整備する。</p> <p>予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため<b>自給式呼吸用保護具</b>の配備、着用の手順及び体制を整備し、<b>自給式呼吸用保護具</b>用の酸素ボンベの補給に係るバックアップ体制を整備する。また、有毒ガスの確認時の通信連絡設備の手順についても整備する。</p> <p>手順及び体制については別添に示す。</p> <p>4. 別添</p> <p>中央制御室、緊急時対策所及び重大事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防護について</p>	<p>予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転員及び<b>発電所災害対策要員</b>（運転員を除く。）のうち初動対応を行う要員に対して防護具を配備することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう体制を整備する。</p> <p>3.2 追加要求事項に対する適合方針</p> <p>3.2.1 手順及び体制の整備</p> <p>敷地内可動源に対しては、換気空調設備の隔離等により、運転員及び<b>発電所災害対策要員</b>（運転員を除く。）のうち重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう手順及び体制を整備する。</p> <p>予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため<b>酸素呼吸器</b>の配備、着用の手順及び体制を整備し、<b>酸素呼吸器</b>用の酸素ボンベの補給に係るバックアップ体制を整備する。また、有毒ガスの確認時の通信連絡設備の手順についても整備する。</p> <p>手順及び体制については別添に示す。</p> <p>4. 別添</p> <p>中央制御室、緊急時対策所及び重大事故等対処上特に重要な操作を行う地点の有毒ガス防護について</p>	
		【東海第二】設備名称の相違

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
別添	別添	

中央制御室、緊急時対策所及び  
重大事故等対処上特に重要な操作を  
行う地点の有毒ガス防護について

中央制御室、緊急時対策所及び  
重大事故等対処上特に重要な操作を  
行う地点の有毒ガス防護について

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">&lt;目次&gt;</p> <p>1. 評価概要</p> <p>2. 有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ</p> <p>3. 評価に当たって行う事項</p> <p>3.1 固定源及び可動源の調査</p> <p>3.1.1 敷地内固定源</p> <p>3.1.2 敷地内可動源</p> <p>3.1.3 敷地外固定源</p> <p>3.2 有毒ガス防護判断基準値の設定</p> <p>4. 対象発生源特定のためのスクリーニング評価</p> <p>4.1 スクリーニング評価対象物質の設定（種類、貯蔵量及び距離）</p> <p>4.2 有毒ガスの発生事象の想定</p> <p>4.3 有毒ガスの放出の評価</p> <p>4.4 大気拡散及び濃度の評価</p> <p>4.4.1 原子炉制御室等外評価点</p> <p>4.4.2 原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度評価</p> <p>4.4.3 運転・対処要員の吸気中の濃度評価</p> <p>4.4.3.1 敷地内固定源及び敷地外固定源</p> <p>4.4.3.2 敷地内可動源</p> <p>4.5 対象発生源の特定</p> <p>5. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断</p> <p>5.1 対象発生源がある場合の対策</p> <p>5.1.1 スクリーニング評価結果を踏まえて行う対策</p> <p>5.1.1.1 敷地内可動源に対する対策</p> <p>5.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策</p> <p>5.2.1 防護具等の配備等</p> <p>5.2.2 通信連絡設備による伝達</p> <p>5.2.3 敷地外からの連絡</p> <p>6. まとめ</p>	<p style="text-align: center;">目次</p> <p>1. 評価概要</p> <p>2. 有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ</p> <p>3. 評価に当たって行う事項</p> <p>3.1 固定源及び可動源の調査</p> <p>3.1.1 敷地内固定源</p> <p>3.1.2 敷地内可動源</p> <p>3.1.3 敷地外固定源</p> <p>3.2 有毒ガス防護判断基準値の設定</p> <p>4. 対象発生源特定のためのスクリーニング評価</p> <p>4.1 対象発生源の特定</p> <p>5. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断</p> <p>5.1 対象発生源がある場合の対策</p> <p>5.1.1 スクリーニング評価結果を踏まえて行う対策</p> <p>5.1.1.1 敷地内可動源に対する対策</p> <p>5.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策</p> <p>5.2.1 防護具等の配備等</p> <p>5.2.2 通信連絡設備による伝達</p> <p>5.2.3 敷地外からの連絡</p> <p>6. まとめ</p>	<p>設備、運用の相違</p> <p>・調査の結果、敷地内外の特定された固定源がないことを確認したこと、及び敷地内可動源に対するスクリーニング評価をせず対策をとることによる相違から、スクリーニング評価は実施していないことによる相違。</p> <p>項目番号の相違</p>

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
別紙1 ガイドに対する適合性確認資料	別紙 1 ガイドに対する適合性説明資料	
別紙2 調査対象とする有毒化学物質について	別紙 2 調査対象とする有毒化学物質について	
別紙3 敷地外固定源の特定に係る調査対象法令の選定について	別紙 3 敷地外固定源の特定に係る調査対象法令の選定について	
別紙4-1 固定源と可動源について	別紙 4-1 固定源と可動源について	
別紙4-2 固体あるいは揮発性が乏しい液体の取扱いについて	別紙 4-2 固体あるいは揮発性が乏しい液体の取扱いについて	
別紙4-3 有毒ガス防護に係る影響評価における高圧ガス容器（ボンベ）に貯蔵された液化石油ガス（プロパンガス）の取扱いについて	別紙 4-3 有毒ガス防護に係る影響評価における高圧ガス容器（ボンベ）に貯蔵された液化石油ガス（プロパンガス）の取扱いについて	
別紙4-4 圧縮ガスの取扱いについて	別紙 4-4 圧縮ガスの取扱いについて	
別紙4-5 有毒ガス防護に係る影響評価における建屋内有毒化学物質の取扱いについて	別紙 4-5 有毒ガス防護に係る影響評価における建屋内有毒化学物質の取扱いについて	
別紙4-6 密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取扱いについて	別紙 4-6 密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取扱いについて	
別紙4-7-1 東海第二発電所の固定源整理表	別紙 4-7-1 泊発電所の固定源整理表	プラント名称の相違。（以下、同様の相違理由は記載を省略）
別紙4-7-2 東海第二発電所の可動源整理表	別紙 4-7-2 泊発電所の可動源整理表	
別紙4-8 調査対象外とした有毒化学物質について	別紙 4-8 調査対象外とした有毒化学物質について	
別紙4-9 化学除染で使用する薬液の取扱いについて		設備の相違
別紙5 他の有毒化学物質等との反応により発生する有毒ガスの考慮について	別紙 5 他の有毒化学物質等との反応により発生する有毒ガスの考慮について	・泊では廃止措置に伴う化学除染を実施していないため、東海第二の別紙4-9は作成しない。
別紙6 重要操作地点の選定フロー	別紙 6 重要操作地点の選定フロー	設備・運用の相違
別紙7 受動的に機能を発揮する設備について		・泊は敷地内外固定源の調査結果（スクリーニング評価対象なし）により、有毒ガス拡散評価は実施しないこと、及び特定された可動源に対しては、スクリーニング評価を実施せず防護措置を講じるため、東海第二の別紙7～10-2, 13, 15は作成しない。
別紙8 有毒化学物質の物性値について		
別紙9 有毒ガス防護に係る影響評価に使用する東海第二発電所敷地内において観測した気象データの妥当性について		
別紙10-1 選定した解析モデル（ガウスブルームモデル）の適用性について		
別紙10-2 原子炉施設周辺の建屋影響による拡散の影響について		
別紙11-1 敷地内可動源に対する有毒ガスの発生の検出のための実施体制及び手順	別紙 7-1 敷地内可動源に対する有毒ガスの発生の検出のための実施体制及び手順	
別紙11-2 敷地内可動源からの有毒ガス防護及び終息活動に係る実施体制及び手順	別紙 7-2 敷地内可動源からの有毒ガス防護及び終息活動に係る実施体制及び手順	
別紙12-1 予期せず発生する有毒ガス防護に係る実施体制及び手順	別紙 8-1 予期せず発生する有毒ガス防護に係る実施体制及び手順	
別紙12-2 予期せず発生する有毒ガス防護に係るバックアップの供給体制について	別紙 8-2 予期せず発生する有毒ガス防護に係るバックアップの供給体制について	
別紙13 発電所構内の要員への影響について	別紙 9 有毒ガス防護に係る規則等への適合性について	
別紙14 有毒ガス防護に係る規則等への適合性について		
別紙15 固定源による有毒ガス影響評価について		

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>1. 評価概要</p> <p>東海第二発電所の敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段（タンクローリー等）の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）から有毒ガスが発生した場合に、中央制御室、緊急時対策所及び重大事故等対処上特に重要な操作を行う地点（以下「重要操作地点」という。）にとどまり対処する要員（以下「運転・対処要員」という。）に対する影響評価を実施した。</p> <p>スクリーニング評価の結果、東海第二発電所の敷地内外の固定源には、運転・対処要員の対処能力が著しく損なわれるおそれのある有毒ガスの発生源は存在しないことを確認した。また、東海第二発電所の敷地内可動源に対しては、スクリーニング評価を行わず防護措置を実施することとし、その他予期せず発生する有毒ガスに対応するための対策を実施することとした。評価結果の詳細は後述のとおりである。</p> <p>本評価では、「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（平成29年4月 原子力規制委員会）（以下「ガイド」という。）における「有毒ガス」<sup>1</sup>及び「有毒ガス防護判断基準値」<sup>2</sup>の定義を考慮し、国際化学物質安全性カード等の文献で、人に対する悪影響として吸入による急性毒性が示されている化学物質を有毒化学物質として取り扱うものとする。また、その際は、中枢神経等への影響を考慮する。</p> <p>なお、本評価では、危険物火災（大型航空機衝突に伴う火災を含む）により発生する毒性ガスは評価対象外とする。</p>	<p>1. 評価概要</p> <p>泊発電所の敷地内外において貯蔵施設に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「固定源」という。）及び敷地内において輸送手段（タンクローリー等）の輸送容器に保管されている有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質（以下「可動源」という。）から有毒ガスが発生した場合に、3号炉の中央制御室、緊急時対策所及び重大事故等対処上特に重要な操作を行う地点（以下「重要操作地点」という。）にとどまり対処する要員（以下「運転・対処要員」という。）に対する影響評価を実施した。</p> <p>調査の結果、泊発電所の敷地内外の固定源には、運転・対処要員の対処能力が著しく損なわれるおそれのある有毒ガスの発生源は存在しないことを確認した。また、泊発電所の敷地内可動源に対しては、スクリーニング評価を行わず防護措置を実施することとし、その他予期せず発生する有毒ガスに対応するための対策を実施することとした。評価結果の詳細は後述のとおりである。</p> <p>本評価では、「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（平成29年4月 原子力規制委員会）（以下「ガイド」という。）における「有毒ガス」<sup>1</sup>及び「有毒ガス防護判断基準値」<sup>2</sup>の定義を考慮し、国際化学物質安全性カード等の文献で、人に対する悪影響として吸入による急性毒性が示されている化学物質を有毒化学物質として取り扱うものとする。また、その際は、中枢神経等への影響を考慮する。</p> <p>なお、本評価では、危険物火災（大型航空機衝突に伴う火災を含む）により発生する毒性ガスは評価対象外とする。</p>	<p>記載表現の相違</p> <p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊は3号炉に係る説明であることを明記。</li> </ul> <p>設備、及び立地条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>調査の結果、特定された敷地内外の固定源がないことを確認したことから、スクリーニング評価は実施していない。</li> </ul>
<p>1 「気体状の有毒化学物質（国際化学安全性カード等において、人に対する悪影響が示されている物質）及び有毒化学物質のエアロゾル」</p> <p>2 「技術基準規則解釈第38条13、第46条2及び53条3等に規定する「有毒ガス防護のための判断基準値」であって、有毒ガスの急性ばく露に関し、中枢神経等への影響を考慮し、運転・対処要員の対処能力（情報を発信する能力、判断する能力、操作する能力等）に支障を来さないと想定される濃度限度値をいう。」</p>	<p>1 「気体状の有毒化学物質（国際化学安全性カード等において、人に対する悪影響が示されている物質）及び有毒化学物質のエアロゾル」</p> <p>2 「技術基準規則解釈第38条13、第46条2及び53条3等に規定する「有毒ガス防護のための判断基準値」であって、有毒ガスの急性ばく露に関し、中枢神経等への影響を考慮し、運転・対処要員の対処能力（情報を収集発信する能力、判断する能力、操作する能力等）に支障を来さないと想定される濃度限度値をいう。」</p>	<p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有毒ガスガイドに基づき記載した。</li> </ul>

泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>2. 有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ</p> <p>有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れを第 2-1 図に示す。また、ガイドへの対応状況について別紙 1 に示す。</p> <pre> graph TD     A[評価開始] --&gt; B[3. 評価に当たって行う事項]     B --&gt; C[3.1 固定源及び可動源の調査 3.2 有毒ガス防護判断基準値の設定]     C --&gt; D[4. 対象発生源特定のためのスクリーニング評価 (防護措置等を考慮せずに実施)]     D --&gt; E[4.1 スクリーニング評価対象物質の設定 4.2 有毒ガス発生事象の想定 4.3 有毒ガスの放出の評価 4.4 大気拡散及び濃度の評価]     E --&gt; F[4.5 対象発生源の特定]     F --&gt; G[対象発生源がある場合]     F --&gt; H[対象発生源がない場合]     G --&gt; I[5. 有毒ガス影響評価 (防護措置等を考慮して実施)]     I --&gt; J[5.1 有毒ガスの放出の評価 5.2 大気拡散及び放出の評価]     J --&gt; K[6. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断]     K --&gt; L[6.1 対象発生源がある場合の対策]     L --&gt; M[6.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策]     M --&gt; N[評価終了]     H --&gt; O[対象発生源がない場合]     O --&gt; P[5. 有毒ガス影響評価 (防護措置等を考慮して実施)]     P --&gt; Q[5.1 有毒ガスの放出の評価 5.2 大気拡散及び放出の評価]     Q --&gt; R[6. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断]     R --&gt; S[6.1 対象発生源がある場合の対策]     S --&gt; T[6.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策]     T --&gt; U[評価終了]   </pre> <p>第 2-1 図 有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ</p>	<p>2. 有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ</p> <p>有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れを第 2-1 図に示す。また、ガイドへの対応状況について別紙 1 に示す。</p> <pre> graph TD     A[評価開始] --&gt; B[3. 評価に当たって行う事項]     B --&gt; C[3.1 固定源及び可動源の調査 3.2 有毒ガス防護判断基準値の設定]     C --&gt; D[4. 対象発生源特定のためのスクリーニング評価 (防護措置等を考慮せずに実施)]     D --&gt; E[4.1 スクリーニング評価対象物質の設定 4.2 有毒ガス発生事象の想定 4.3 有毒ガスの放出の評価 4.4 大気拡散及び濃度の評価]     E --&gt; F[4.5 対象発生源の特定]     F --&gt; G[対象発生源がある場合]     F --&gt; H[対象発生源がない場合]     G --&gt; I[5. 有毒ガス影響評価 (防護措置等を考慮して実施)]     I --&gt; J[5.1 有毒ガスの放出の評価 5.2 大気拡散及び放出の評価]     J --&gt; K[6. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断]     K --&gt; L[6.1 対象発生源がある場合の対策]     L --&gt; M[6.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策]     M --&gt; N[評価終了]     H --&gt; O[対象発生源がない場合]     O --&gt; P[5. 有毒ガス影響評価 (防護措置等を考慮して実施)]     P --&gt; Q[5.1 有毒ガスの放出の評価 5.2 大気拡散及び放出の評価]     Q --&gt; R[6. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断]     R --&gt; S[6.1 対象発生源がある場合の対策]     S --&gt; T[6.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策]     T --&gt; U[評価終了]   </pre> <p>第 2-1 図 有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ</p>	

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>3. 評価に当たって行う事項</p> <p>3.1 固定源及び可動源の調査</p> <p>東海第二発電所の敷地内の有毒化学物質の調査に当たっては、第 3.1-1 図及び第 3.1-2 図のフローに従い、調査対象とする敷地内固定源、可動源及び敷地外固定源を特定した。</p> <p>敷地内の有毒化学物質の調査対象の特定に当たっては、別紙 2 に示すとおり対象となる有毒化学物質を選定し、該当するものを整理した上で、生活用品及び潤滑油やセメント固化の廃棄物のように製品性状により運転・対処要員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と考えられるものについては類型化して整理し、有毒化学物質の性状、貯蔵量、貯蔵方法等から大気中に多量に放出されるおそれがあるか又は性状により悪影響を与える可能性があるかを確認した。</p> <p>同様に、東海発電所の敷地内の有毒化学物質の調査に当たっては、第 3.1-1 図及び第 3.1-2 図のフローに従い、調査対象とする敷地内固定源及び可動源を特定し、東海発電所の敷地内に調査対象となる有毒化学物質がないことを確認した。なお、第 3.1-3 図に示すように、東海発電所の敷地はその大半を東海第二発電所の敷地に囲まれていることを踏まえ、東海発電所の敷地内の有毒化学物質も東海第二発電所の敷地内にあるものとして評価を実施した。</p> <p>敷地外固定源の特定に当たっては、地方公共団体の定める地域防災計画に基づく調査を行った。さらに、別紙 3 に示す検討を踏まえ、法令に基づく届出情報の開示請求により敷地外の貯蔵施設に貯蔵された有毒化学物質を調査対象とした。</p> <p>なお、今後、保安規定等に基づき、発電所敷地内外における新たな有毒化学物質の有無を定期的に確認し、固定源又は可動源に見直しがある場合は、ガイドの要求を踏まえ、必要に応じて防護措置をとることとする。</p>	<p>3. 評価に当たって行う事項</p> <p>3.1 固定源及び可動源の調査</p> <p>泊発電所の敷地内の有毒化学物質の調査に当たっては、第 3.1-1 図及び第 3.1-2 図のフローに従い、調査対象とする敷地内固定源、可動源及び敷地外固定源を特定した。</p> <p>敷地内の有毒化学物質の調査対象の特定にあたっては、別紙 2 に示すとおり対象となる有毒化学物質を選定し、該当するものを整理した上で、生活用品及び潤滑油やアスファルト及びセメント固化の廃棄物のように製品性状により運転・対処要員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と考えられるものについては類型化して整理し、有毒化学物質の性状、貯蔵量、貯蔵方法等から大気中に多量に放出されるおそれがあるか又は性状により悪影響を与える可能性があるかを確認した。</p> <p>敷地外固定源の特定に当たっては、地方公共団体の定める地域防災計画に基づく調査を行った。さらに、別紙 3 に示す検討を踏まえ、法令に基づく届出情報の開示請求により敷地外の貯蔵施設に貯蔵された有毒化学物質を調査対象とした。</p> <p>なお、今後、保安規定等に基づき、発電所敷地内外における新たな有毒化学物質の有無を定期的に確認し、固定源又は可動源に見直しがある場合は、ガイドの要求を踏まえ、必要に応じて防護措置をとることとする。</p>	<p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・放射性液体廃棄物固化設備の相違</li> </ul> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊発電所は敷地に隣接した他の発電所はない。</li> </ul>

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<pre> graph TD     A[敷地内における全ての有毒化学物質*1] -- Y --&gt; B[生活用品として一般的に使用されるものか?]     B -- N --&gt; C[名称等を整理(類型化)調査対象外]     B -- Y --&gt; D[製品性状により影響がないことが明らかか?]     D -- N --&gt; E[有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質*2]     E -- N --&gt; F[ガス化するか?]     F -- Y --&gt; G[ポンベ等に保管されているか?]     G -- N --&gt; H[試薬瓶であるか?]     H -- N --&gt; I[屋内に保管されているか?]     I -- N --&gt; J[開放空間では人体への影響がないか?]     J -- Y --&gt; K[調査対象の固定源]     J -- N --&gt; L[調査対象ではない]     E -- Y --&gt; M[名称等を整理(類型化)調査対象外]     F -- Y --&gt; M     G -- Y --&gt; M     H -- Y --&gt; M     I -- Y --&gt; M     K --&gt; M     L --&gt; M     </pre> <p>*1 有毒化学物質となるおそれがあるものを含む      *2 敷地外固定源の調査結果を含む      *3 有毒気体発源について、法令に基づく届出情報等に基づき判断</p>	<pre> graph TD     A[敷地内における全ての有毒化学物質*1] -- Y --&gt; B[生活用品として一般的に使用されるものか?]     B -- N --&gt; C[名称等を整理(類型化)調査対象外]     B -- Y --&gt; D[製品性状により影響がないことが明らかか?]     D -- N --&gt; E[有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質*2]     E -- N --&gt; F[ガス化するか?]     F -- Y --&gt; G[ポンベ等に保管されているか?]     G -- N --&gt; H[試薬瓶であるか?]     H -- N --&gt; I[屋内に保管されているか?]     I -- N --&gt; J[開放空間では人体への影響がないか?]     J -- Y --&gt; K[調査対象の固定源]     J -- N --&gt; L[調査対象ではない]     E -- Y --&gt; M[名称等を整理(類型化)調査対象外]     F -- Y --&gt; M     G -- Y --&gt; M     H -- Y --&gt; M     I -- Y --&gt; M     K --&gt; M     L --&gt; M     </pre> <p>*1 有毒化学物質となるおそれがあるものを含む      *2 敷地外固定源の調査結果を含む      *3 敷地外固定源については、法令に基づく届出情報等に基づき判断</p>	
<p>第 3.1-1 図 固定源の特定フロー</p> <pre> graph TD     A[敷地内における全ての有毒化学物質*1] -- Y --&gt; B[生活用品として一般的に使用されるものか?]     B -- N --&gt; C[名称等を整理(類型化)調査対象外]     B -- Y --&gt; D[製品性状により影響がないことが明らかか?]     D -- N --&gt; E[有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質]     E -- N --&gt; F[ガス化するか?]     F -- Y --&gt; G[ポンベ等で運搬されるか?]     G -- N --&gt; H[試薬瓶であるか?]     H -- N --&gt; I[開放空間では人体への影響がないか?]     I -- Y --&gt; J[調査対象の可動源]     I -- N --&gt; K[調査対象ではない]     E -- Y --&gt; L[名称等を整理(類型化)調査対象外]     F -- Y --&gt; L     G -- Y --&gt; L     H -- Y --&gt; L     K --&gt; L     </pre> <p>*1 有毒化学物質となるおそれがあるものを含む</p>	<p>第 3.1-1 図 固定源の特定フロー</p> <pre> graph TD     A[敷地内における全ての有毒化学物質*1] -- Y --&gt; B[生活用品として一般的に使用されるものか?]     B -- N --&gt; C[名称等を整理(類型化)調査対象外]     B -- Y --&gt; D[製品性状により影響がないことが明らかか?]     D -- N --&gt; E[有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質]     E -- N --&gt; F[ガス化するか?]     F -- Y --&gt; G[ポンベ等で運搬されるか?]     G -- N --&gt; H[試薬瓶であるか?]     H -- N --&gt; I[開放空間では人体への影響がないか?]     I -- Y --&gt; J[調査対象の可動源]     I -- N --&gt; K[調査対象ではない]     E -- Y --&gt; L[名称等を整理(類型化)調査対象外]     F -- Y --&gt; L     G -- Y --&gt; L     H -- Y --&gt; L     K --&gt; L     </pre> <p>*1 有毒化学物質となるおそれがあるものを含む</p>	

第 3.1-2 図 可動源の特定フロー

第 3.1-2 図 可動源の特定フロー

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
 第 3.1-3 図 東海発電所及び東海第二発電所の敷地図	 泊発電所 3 号炉	<b>設備の相違</b> ・泊発電所は敷地に隣接した他の発電所はない。

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
3.1.1 敷地内固定源  国際化学物質安全性カード等を基に有毒化学物質を特定し、敷地内の全ての有毒化学物質を含む可能性があるものを整理した。そして、生活用品のように日常に存在しているものや、セメント固化の廃棄物のように製品性状により運転・対処要員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と考えられるものについては、調査対象外とし、ガイド3.1の解説-4の考え方を参考に、第3.1-1図及び第3.1.1-1表のとおり整理し、有毒化学物質の性状、貯蔵量、貯蔵方法等から大気中に多量に放出されるおそれがあるか又は性状として密閉空間にて人体に悪影響があるものかを確認した上で評価する。  敷地内固定源の調査結果を第3.1.1-2表に示す。また、敷地内固定源と中央制御室外気取入口及び緊急時対策所外気取入口並びに重要操作地点の位置関係を第3.1.1-3表から第3.1.1-5表及び第3.1.1-1図から第3.1.1-4図に示す。	3.1.1 敷地内固定源  国際化学物質安全性カード等を基に有毒化学物質を特定し、敷地内のすべての有毒化学物質を含む可能性があるものを整理した。そして、生活用品のように日常に存在しているものや、アスファルト及びセメント固化の廃棄物のように製品性状により運転・対処要員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と考えられるものについては、調査対象外とし、ガイド3.1の解説-4の考え方を参考に、第3.1-1図及び第3.1.1-1表のとおり整理し、有毒化学物質の性状、貯蔵量、貯蔵方法等から大気中に多量に放出されるおそれがあるか又は性状として密閉空間にて人体に悪影響があるものかを確認した上で評価する。  敷地内固定源の調査の結果、スクリーニング評価を必要とする敷地内固定源はないことを確認した。	設備の相違 ・放射性液体廃棄物固化設備の相違
【女川原子力発電所 2号炉 有毒ガス（令和4年4月8日提出版）より引用】  敷地内固定源の調査の結果、スクリーニング評価を必要とする敷地内固定源はないことを確認した。		設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違（女川とは相違無し）
なお、評価に当たっては、別紙5に示すとおり設備の配置、堰の有無等を考慮し、有毒化学物質が貯蔵施設から流出した際に、他の有毒化学物質等と反応して発生する有毒ガスについても考慮した。また、重要操作地点については、別紙6に示すフローに従い、評価地点を選定した。	なお、確認に当たっては、別紙5に示すとおり設備の配置、堰の有無等を考慮し、有毒化学物質が貯蔵施設から流出した際に、他の有毒化学物質等と反応して発生する有毒ガスについても考慮した。また、重要操作地点については、別紙6に示すフローに従い、評価地点を選定した。	記載表現の相違（女川とは相違無し）
【女川原子力発電所 2号炉 有毒ガス（令和4年4月8日提出版）より引用】  なお、確認に当たっては、別紙5に示すとおり設備の配置、堰の有無等を考慮し、有毒化学物質が貯蔵施設から流出した際に、他の有毒化学物質等と反応して発生する有毒ガスについても考慮した。また、重要操作地点については、別紙6に示すフローに従い、選定した。		

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）			泊発電所3号炉	相違理由		
第3.1.1-1表 調査対象外とする考え方			第3.1.1-1表 調査対象外とする考え方			
グループ	理由	物質の例 <sup>※1</sup>	グループ	理由	物質の例 <sup>※1</sup>	
調査対象外 <sup>※2</sup>	調査対象として、貯蔵量、発生源と評価点の位置関係、受動的に機能を發揮する設備の有無など必要な情報を整理する。	アンモニア（25%）	調査対象	調査対象として、貯蔵量、発生源と評価点の位置関係、受動的に機能を發揮する設備の有無等必要な情報を整理する。	アンモニア、塩酸、ヒドラジン	設備の相違
	固体あるいは揮発性が乏しい液体であること	硫酸、水酸化ナトリウム等	固体あるいは揮発性が乏しい液体であること	別紙4-2のとおり、揮発性がないことから、有毒ガスとしての影響を考慮しなくてもよいため、調査対象外とする。	硫酸、水酸化ナトリウム等	・調査対象として特定された有毒化学物質の相違
	ボンベ等に保管された有毒化学物質	プロパン、二酸化炭素等	ボンベ等に保管された有毒化学物質	別紙4-3、4のとおり、容器は高圧ガス保安法に基づいて設計されており、少量漏えいが想定されることから、調査対象外とする。	プロパン、ブタン、二酸化炭素等	・泊は、2次系系統での酸素除去やpH調整等のためにヒドラジンやアンモニアを用いている。また、純水製造用等のために塩酸を用いている。
	試薬類	分析用薬品	試薬類	少量であり、使用場所も限られることから、防護対象者に対する影響はなく、調査対象外とする。	分析用薬品	・ここで例示した物質の泊における用途は以下の通り。
	建屋内保管されている薬品タンク	屋内のタンク	建屋内保管されている薬品タンク	別紙4-5のとおり、屋外に多量に放出されるおそれがないことから、調査対象外とする。	屋内のタンク	●水酸化ナトリウム：イオン交換樹脂の再生剤等
	開放空間で人体に影響がないこと（密閉空間で人体に影響を与える性状）	六フッ化硫黄	開放空間で人体に影響がないこと（密閉空間で人体に影響を与える性状）	別紙4-6のとおり、人体に影響を与えるのは、密閉空間に限定されると考えられるが、評価点との関係が密閉空間でないことから調査対象外とする。	六フッ化硫黄	●プロパン：ボイラー、焼却炉の燃料 ●ブタン：プロパンボンベに含まれている。 ●二酸化炭素：消火用ガス ●六フッ化硫黄：遮断器の絶縁ガス

※1 敷地内固定源及び可動源の詳細は、別紙4-7-1、2に示す。

※2 調査対象外とした有毒化学物質に対する防護措置への影響については、別紙4-8に示す。

また、化学除染で使用する薬品の取扱いについては、別紙4-9に示す。

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）									泊発電所 3 号炉	相違理由																								
第 3.1.1-2 表 敷地内固定源の調査結果																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">系統</th> <th rowspan="2">設備 名称</th> <th colspan="2">有毒化学物質</th> <th rowspan="2">貯藏量 (m<sup>3</sup>)</th> <th rowspan="2">貯藏 方法</th> <th colspan="3">防液堤</th> <th rowspan="2">その他*</th> </tr> <tr> <th>種類</th> <th>濃度 (%)</th> <th>有無</th> <th>堰面積 (m<sup>2</sup>)</th> <th>廃液 処理槽 の有無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>雑固体 減容処 理設備</td> <td>溶融炉 アンモ ニア タンク</td> <td>アンモ ニア</td> <td>25</td> <td>1.0</td> <td>タンク に貯蔵</td> <td>有</td> <td>8</td> <td>無</td> <td>無</td> </tr> </tbody> </table>									系統	設備 名称	有毒化学物質		貯藏量 (m <sup>3</sup> )	貯藏 方法	防液堤			その他*	種類	濃度 (%)	有無	堰面積 (m <sup>2</sup> )	廃液 処理槽 の有無	雑固体 減容処 理設備	溶融炉 アンモ ニア タンク	アンモ ニア	25	1.0	タンク に貯蔵	有	8	無	無	設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違（泊は特定された敷地内固定源がない）
系統	設備 名称	有毒化学物質		貯藏量 (m <sup>3</sup> )	貯藏 方法	防液堤					その他*																							
		種類	濃度 (%)			有無	堰面積 (m <sup>2</sup> )	廃液 処理槽 の有無																										
雑固体 減容処 理設備	溶融炉 アンモ ニア タンク	アンモ ニア	25	1.0	タンク に貯蔵	有	8	無	無																									
※ 電源、人的操作等を必要とせずに、有毒ガス発生の抑制等の効果が見込める設備（例えば、防液堤内のフロート等）																																		
第 3.1.1-3 表 中央制御室外気取入口と敷地内固定源との位置関係																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備名称</th> <th>距離 (m)</th> <th>高低差*</th> <th>発生源から評価点を 見た方位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溶融炉アンモニアタンク</td> <td>145</td> <td>約 20</td> <td>WNW</td> </tr> </tbody> </table>									設備名称	距離 (m)	高低差*	発生源から評価点を 見た方位	溶融炉アンモニアタンク	145	約 20	WNW																		
設備名称	距離 (m)	高低差*	発生源から評価点を 見た方位																															
溶融炉アンモニアタンク	145	約 20	WNW																															
※ スクリーニング評価においては、評価点との高低差を考慮せず地上放出として取り扱う。																																		
第 3.1.1-4 表 緊急時対策所外気取入口と敷地内固定源との位置関係																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>設備名称</th> <th>距離 (m)</th> <th>高低差*</th> <th>発生源から評価点を 見た方位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溶融炉アンモニアタンク</td> <td>480</td> <td>約 37</td> <td>W</td> </tr> </tbody> </table>									設備名称	距離 (m)	高低差*	発生源から評価点を 見た方位	溶融炉アンモニアタンク	480	約 37	W																		
設備名称	距離 (m)	高低差*	発生源から評価点を 見た方位																															
溶融炉アンモニアタンク	480	約 37	W																															
※ スクリーニング評価においては、評価点との高低差を考慮せず地上放出として取り扱う。																																		

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

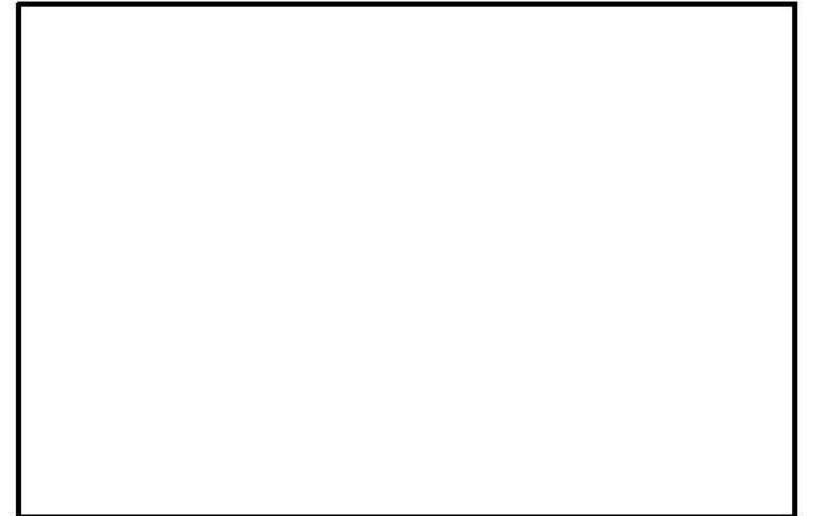
東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）						泊発電所 3号炉	相違理由
第3.1.1-5表 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係							
重要操作地点	評価点	設備名称	距離 (m)	高低差* (m)	発生源から 評価点を見た方位		設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違（泊は特定された敷地内固定源がない）
	東側接続口①	溶融炉アンモニアタンク	95	0	NW		
	東側接続口②	溶融炉アンモニアタンク	85	0	WNW		
	高所東側接続口	溶融炉アンモニアタンク	230	約3	WSW		
	西側接続口	溶融炉アンモニアタンク	150	0	W		
	高所西側接続口	溶融炉アンモニアタンク	280	約3	WSW		

\* スクリーニング評価においては、評価点との高低差を考慮せず地上放出として取り扱う。

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査対象として特定された有毒化学物質の相違（泊は特定された敷地内固定源がない）</li> </ul>
		

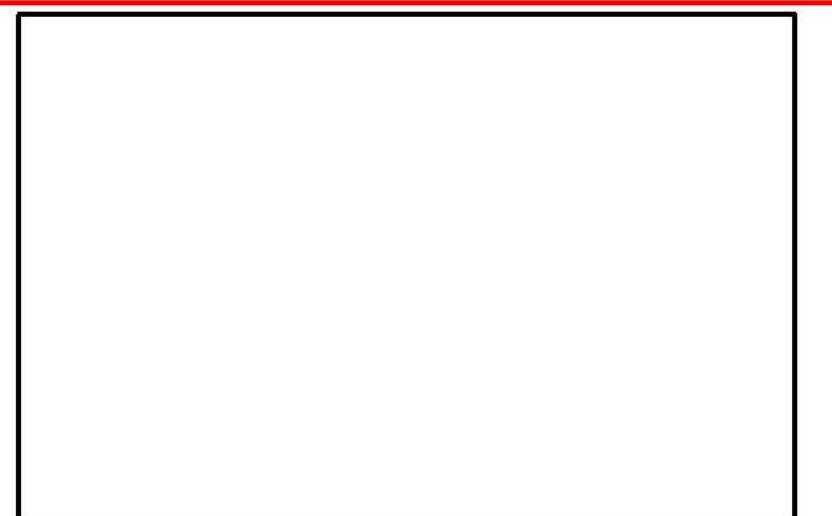
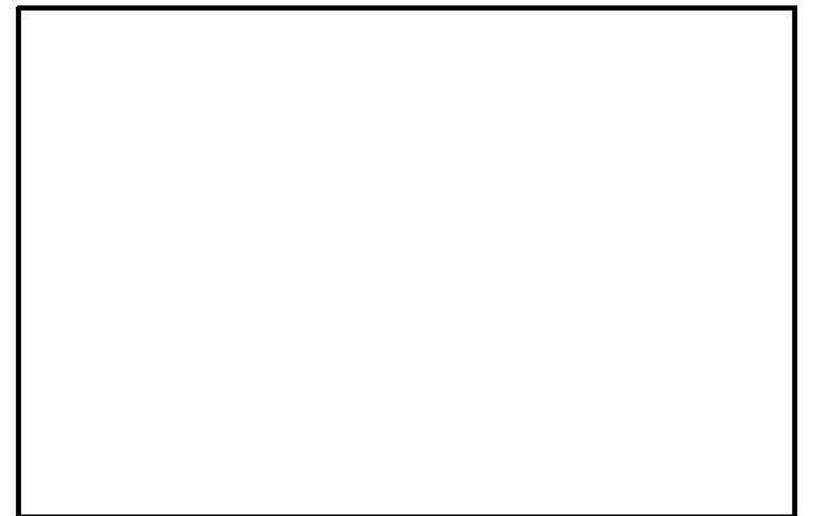
第 3.1.1-1 図 中央制御室外気取入口と敷地内固定源との位置関係

第 3.1.1-2 図 緊急時対策所外気取入口と敷地内固定源との位置関係

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

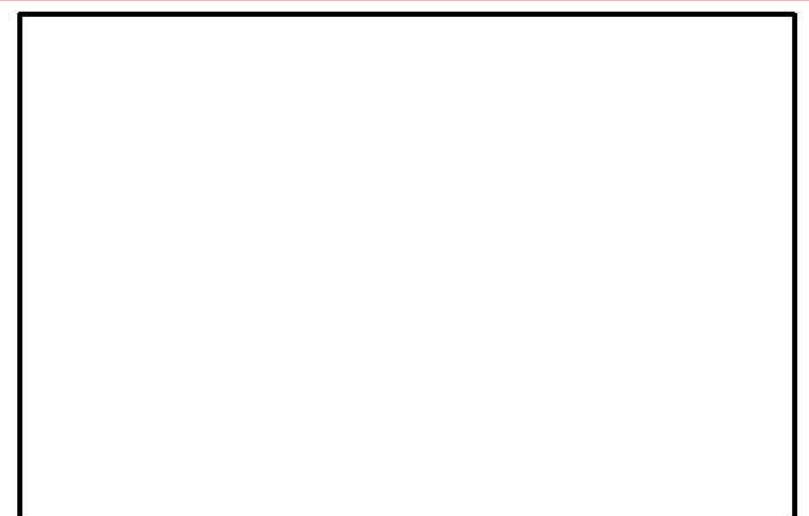
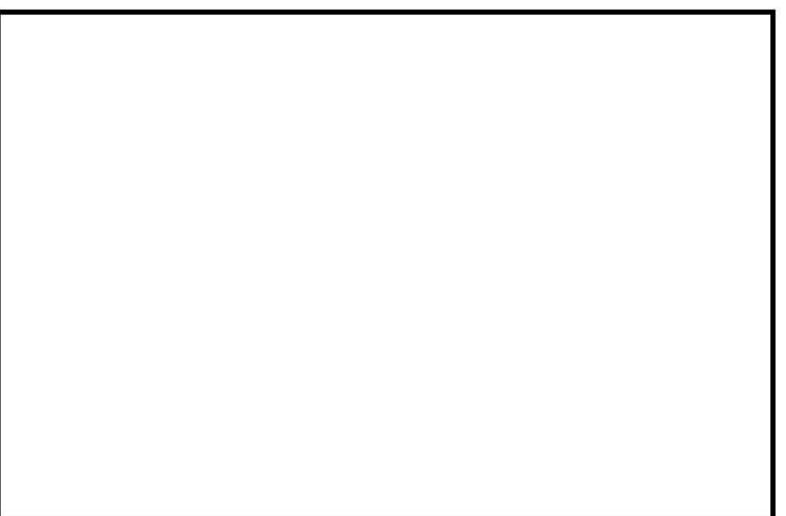
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
		設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違（泊は特定された敷地内固定源がない）
第 3.1.1-3 図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係 (1/5) (東側接続口①)		
		
第 3.1.1-3 図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係 (2/5) (東側接続口②)		

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

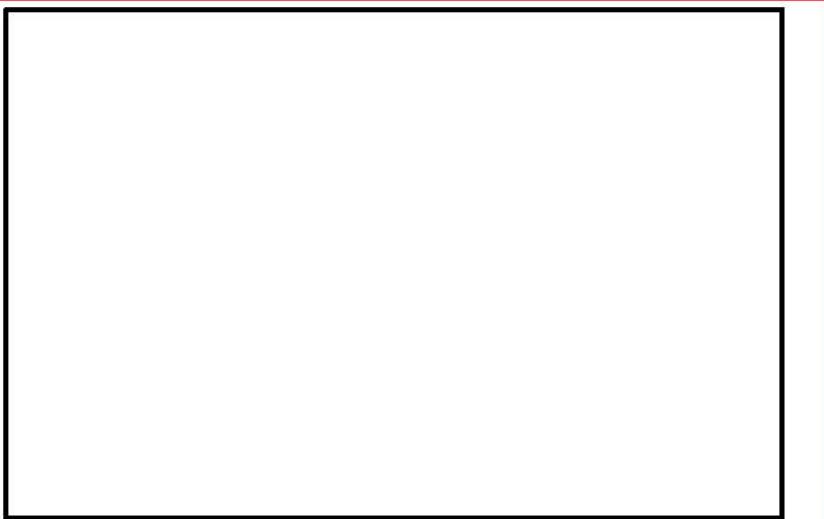
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<b>設備の相違</b> ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違（泊は特定された敷地内固定源がない）
第 3.1.1-3 図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係 (3/5) (高所東側接続口)		
第 3.1.1-3 図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係 (4/5) (西側接続口)		

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

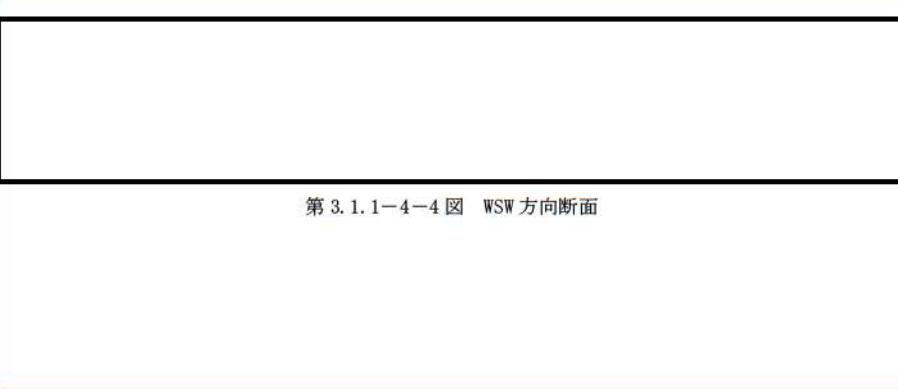
東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
 第 3.1.1-3 図 重要操作地点と敷地内固定源との位置関係 (5/5) (高所西側接続口)	泊発電所 3 号炉	設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違（泊は特定された敷地内固定源がない）

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
		設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違（泊は特定された敷地内固定源がない）
第 3.1.1-4-1 図 平面図		
第 3.1.1-4-2 図 WNW 方向断面		
第 3.1.1-4-3 図 W 方向断面		

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由																														
		設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違（泊は特定された敷地内固定源がない）																														
第3.1.1-4-4図 WSW方向断面																																
3.1.2 敷地内可動源  国際化学物質安全性カード等を基に有毒化学物質を特定し、敷地内の全ての有毒化学物質を含む可能性があるものを整理した。そして、生活用品のように日常に存在しているものや、セメント固化の廃棄物のように製品性状により運転・対処要員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と考えられるものについては、調査対象外とし、ガイド3.1の解説-4の考え方を参考に、第3.1-2図及び第3.1.1-1表のとおり整理し、有毒化学物質の性状、貯蔵量、貯蔵方法等から大気中に多量に放出されるおそれがあるか又は性状として密閉空間にて人体に悪影響があるものかを確認した。  敷地内可動源を抽出した結果を第3.1.2-1表に示す。また、敷地内可動源の輸送ルートと中央制御室等の外気取入口の位置関係を第3.1.2-2表から第3.1.2-3表及び第3.1.2-1図に示す。評価点からの距離は、評価点から最も近い輸送ルートまでの距離を調査した。	3.1.2 敷地内可動源  国際化学物質安全性カード等を基に有毒化学物質を特定し、敷地内のすべての有毒化学物質を含む可能性があるものを整理した。そして、生活用品のように日常に存在しているものや、アスファルト及びセメント固化の廃棄物のように製品性状により運転・対処要員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と考えられるものについては、調査対象外とし、ガイド3.1の解説-4の考え方を参考に、第3.1-2図及び第3.1.1-1表のとおり整理し、有毒化学物質の性状、貯蔵量、貯蔵方法等から大気中に多量に放出されるおそれがあるか又は性状として密閉空間にて人体に悪影響があるものかを確認した。  敷地内可動源を抽出した結果を第3.1.2-1表に示す。また、敷地内可動源の輸送ルートと中央制御室等の外気取入口の位置関係を第3.1.2-2表から第3.1.2-3表及び第3.1.2-1図に示す。評価点からの距離は、評価点から最も近い輸送ルートまでの距離を調査した。	記載表現の相違 設備の相違 ・放射性液体廃棄物固化設備の相違																														
第3.1.2-1表 敷地内可動源の調査結果（1/2）  <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">有毒化学物質</th><th colspan="3">輸送先</th></tr><tr><th>設備名称</th><th>場所</th><th>貯蔵量 (m³)</th></tr></thead><tbody><tr><td>アンモニア</td><td>溶融炉 アンモニアタンク</td><td>雑固体減容処理設備</td><td>1.0</td></tr></tbody></table> 【島根原子力発電所 2号炉 有毒ガス（令和3年9月6日提出版）より引用】 ※1：輸送先については、代表例を記載	有毒化学物質	輸送先			設備名称	場所	貯蔵量 (m³)	アンモニア	溶融炉 アンモニアタンク	雑固体減容処理設備	1.0	第3.1.2-1表 敷地内可動源の調査結果（1/2）  <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">有毒化学物質</th><th colspan="3">輸送先<sup>※1</sup></th></tr><tr><th>設備名称</th><th>場所</th><th>貯蔵量 (m³)</th></tr></thead><tbody><tr><td>アンモニア</td><td>3-アンモニア 原液タンク</td><td>薬液注入装置</td><td>10</td></tr><tr><td>塩酸</td><td>3-塩酸貯槽</td><td>復水脱塩設備</td><td>35</td></tr><tr><td>ヒドラジン</td><td>3-ヒドラジン 原液タンク</td><td>薬液注入装置</td><td>12</td></tr></tbody></table> ※1：輸送先については、代表例を記載	有毒化学物質	輸送先 <sup>※1</sup>			設備名称	場所	貯蔵量 (m³)	アンモニア	3-アンモニア 原液タンク	薬液注入装置	10	塩酸	3-塩酸貯槽	復水脱塩設備	35	ヒドラジン	3-ヒドラジン 原液タンク	薬液注入装置	12	設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違  記載表現の相違 ・泊は輸送先が複数あるため代表例を記載（島根とは相違なし）
有毒化学物質		輸送先																														
	設備名称	場所	貯蔵量 (m³)																													
アンモニア	溶融炉 アンモニアタンク	雑固体減容処理設備	1.0																													
有毒化学物質	輸送先 <sup>※1</sup>																															
	設備名称	場所	貯蔵量 (m³)																													
アンモニア	3-アンモニア 原液タンク	薬液注入装置	10																													
塩酸	3-塩酸貯槽	復水脱塩設備	35																													
ヒドラジン	3-ヒドラジン 原液タンク	薬液注入装置	12																													

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）					泊発電所3号炉					相違理由																														
<b>第3.1.2-1表 敷地内可動源の調査結果（2/2）</b>					<b>第3.1.2-1表 敷地内可動源の調査結果（2/2）</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>有毒化学物質</th><th>最大輸送量 (m<sup>3</sup>)</th><th>濃度 (%)</th><th>質量換算 (t)</th><th>荷姿</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アンモニア</td><td>0.6</td><td>25</td><td>0.5</td><td>タンクローリー</td></tr> </tbody> </table>					有毒化学物質	最大輸送量 (m <sup>3</sup> )	濃度 (%)	質量換算 (t)	荷姿	アンモニア	0.6	25	0.5	タンクローリー	<table border="1"> <thead> <tr> <th>有毒化学物質</th><th>最大輸送量 (m<sup>3</sup>)</th><th>濃度 (%)</th><th>質量換算 (t)</th><th>荷姿</th><th>主な用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アンモニア</td><td>11</td><td>25</td><td>10.0</td><td>タンクローリー等</td><td>2次系系統に注入しpHを調整することにより、配管の腐食を抑制する</td></tr> <tr> <td>塩酸</td><td>8.3</td><td>35</td><td>9.8</td><td>タンクローリー等</td><td>復水脱塩装置等で使用する樹脂の再生剤として使用</td></tr> <tr> <td>ヒドラジン</td><td>10</td><td>32</td><td>10.3</td><td>タンクローリー等</td><td>2次系系統に注入し、系統水中に含まれる酸素を除去し、配管の腐食を抑制する</td></tr> </tbody> </table>	有毒化学物質	最大輸送量 (m <sup>3</sup> )	濃度 (%)	質量換算 (t)	荷姿	主な用途	アンモニア	11	25	10.0	タンクローリー等	2次系系統に注入しpHを調整することにより、配管の腐食を抑制する	塩酸	8.3	35	9.8	タンクローリー等	復水脱塩装置等で使用する樹脂の再生剤として使用	ヒドラジン	10	32	10.3	タンクローリー等	2次系系統に注入し、系統水中に含まれる酸素を除去し、配管の腐食を抑制する	設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違 記載表現の相違 記載方針の相違 ・敷地内可動源の薬品の主な用途を明示した
有毒化学物質	最大輸送量 (m <sup>3</sup> )	濃度 (%)	質量換算 (t)	荷姿																																				
アンモニア	0.6	25	0.5	タンクローリー																																				
有毒化学物質	最大輸送量 (m <sup>3</sup> )	濃度 (%)	質量換算 (t)	荷姿	主な用途																																			
アンモニア	11	25	10.0	タンクローリー等	2次系系統に注入しpHを調整することにより、配管の腐食を抑制する																																			
塩酸	8.3	35	9.8	タンクローリー等	復水脱塩装置等で使用する樹脂の再生剤として使用																																			
ヒドラジン	10	32	10.3	タンクローリー等	2次系系統に注入し、系統水中に含まれる酸素を除去し、配管の腐食を抑制する																																			
<b>第3.1.2-2表 中央制御室外気取入口と敷地内可動源との位置関係</b>					<b>第3.1.2-2表 3号炉中央制御室外気取入口と敷地内可動源との位置関係</b>					設備の相違 ・3号炉の中央制御室外気取入口との距離であることを明記																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>有毒化学物質</th><th>距離 (m)</th><th>高低差 (m)</th><th>輸送ルートのうち 最近接点から 評価点を見た方位</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アンモニア</td><td>124</td><td>約20</td><td>S</td></tr> </tbody> </table>					有毒化学物質	距離 (m)	高低差 (m)	輸送ルートのうち 最近接点から 評価点を見た方位	アンモニア	124	約20	S	<table border="1"> <thead> <tr> <th>有毒化学物質</th><th>距離(m)</th><th>高度差(m)</th><th>輸送ルートのうち 最近接点から 評価点を見た方位</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アンモニア</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>塩酸</td><td>51</td><td>約13</td><td>WSW</td></tr> <tr> <td>ヒドラジン</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	有毒化学物質	距離(m)	高度差(m)	輸送ルートのうち 最近接点から 評価点を見た方位	アンモニア				塩酸	51	約13	WSW	ヒドラジン														
有毒化学物質	距離 (m)	高低差 (m)	輸送ルートのうち 最近接点から 評価点を見た方位																																					
アンモニア	124	約20	S																																					
有毒化学物質	距離(m)	高度差(m)	輸送ルートのうち 最近接点から 評価点を見た方位																																					
アンモニア																																								
塩酸	51	約13	WSW																																					
ヒドラジン																																								
<b>第3.1.2-3表 緊急時対策所外気取入口と敷地内可動源との位置関係</b>					<b>第3.1.2-3表 緊急時対策所指揮所外気取入口と敷地内可動源との位置関係</b>					設備の相違 ・輸送ルートと緊急時対策所外気取入口との最近接点は茶津構内となるが、有毒ガス影響を考慮し、屋外の最近接点の距離等を記載している。																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>有毒化学物質</th><th>距離 (m)</th><th>高低差 (m)</th><th>輸送ルートのうち 最近接点から 評価点を見た方位</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アンモニア</td><td>189</td><td>約33</td><td>S</td></tr> </tbody> </table>					有毒化学物質	距離 (m)	高低差 (m)	輸送ルートのうち 最近接点から 評価点を見た方位	アンモニア	189	約33	S	<table border="1"> <thead> <tr> <th>有毒化学物質</th><th>距離(m)</th><th>高度差(m)</th><th>輸送ルートのうち 最近接点から 評価点を見た方位</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アンモニア</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>塩酸</td><td>113</td><td>約29</td><td>NNE</td></tr> <tr> <td>ヒドラジン</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	有毒化学物質	距離(m)	高度差(m)	輸送ルートのうち 最近接点から 評価点を見た方位	アンモニア				塩酸	113	約29	NNE	ヒドラジン														
有毒化学物質	距離 (m)	高低差 (m)	輸送ルートのうち 最近接点から 評価点を見た方位																																					
アンモニア	189	約33	S																																					
有毒化学物質	距離(m)	高度差(m)	輸送ルートのうち 最近接点から 評価点を見た方位																																					
アンモニア																																								
塩酸	113	約29	NNE																																					
ヒドラジン																																								

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
		<p>第 3.1.2-1 図 中央制御室等の外気取入口と敷地内可動源の輸送ルートとの位置関係  ※：輸送ルートと緊急時対策所指揮所外気取入口の最近接点は茶津入構トンネル内となるが、敷地内可動源からの有毒ガス影響を考慮し、屋内外の最近接点を図示している。</p> <p> 框囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。</p> <p>■ 設備の相違    ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</p>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p><b>3.1.3 敷地外固定源</b></p> <p>東海第二発電所における敷地外固定源の特定に当たっては、地方公共団体の定める地域防災計画を確認する他、法令に基づく届出情報の開示請求により敷地外の貯蔵施設に貯蔵された化学物質を調査し、貯蔵が確認された化学物質の性状から有毒ガスの発生が考えられるものを敷地外固定源とした。</p> <p>調査対象とする法令は、化学物質の規制に係る法律のうち、化学物質の貯蔵量等に係る届出義務のある以下の法律とした。（別紙 3 参照）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毒物及び劇物取締法</li> <li>・消防法</li> <li>・高圧ガス保安法</li> <li>・ガス事業法</li> </ul> <p>調査結果から得られた化学物質を「3.1.1 敷地内固定源」の考え方を基に整理し、流出時に多量に放出されるおそれがあるかを確認した。</p> <p>東海第二発電所における敷地外固定源の調査では、地域防災計画及び上記の法令に基づく届出情報から、敷地外固定源を抽出している。</p> <p>これらのうち、地域防災計画では製造所や貯蔵所などの危険物施設の件数のみ記載されており、敷地外固定源について得られる情報はなかったが、危険物施設については、消防法に基づく届出情報に記載された施設に包絡されていることを確認している。</p> <p>また、ガス事業法では、資源エネルギー庁のホームページで開示されている「ガス製造事業者一覧」にて、中央制御室から半径 10km 以内にあるガス製造事業者は 1 社であることを確認した。さらに、敷地外固定源については、当該事業者のホームページから、保管している液化天然ガス（LNG）及び液化石油ガス（LPG）の貯蔵量及び保管方法を確認し、敷地外固定源として抽出した。その敷地外固定源について、LNG 及び LPG は、それ自体に毒性はなく、開放空間での人体への影響がないことを確認している。</p> <p><b>【女川原子力発電所 2 号炉 有毒ガス（令和 4 年 4 月 8 日提出版）より引用】</b></p> <p>また、消防法、高圧ガス保安法及びガス事業法に基づく届出情報から抽出された敷地外固定源は、届出情報等から、いずれもポンベ等に保管されていることを確認している。毒物及び劇物取締法からは敷地外固定源は抽出されなかった。</p> <p>毒物及び劇物取締法からは敷地外固定源は抽出されなかった。</p> <p>上記調査の結果、消防法及び高圧ガス保安法に基づく届出情報から、アンモニア、塩酸、硝酸、メタノール、ガソリン、塩化水素、硫化水素を敷地外固定源として抽出し、これらの届出情報及び開示情報を基に、有毒ガス防護に係る影響評価の観点からスクリーニング評価を実施することとした。（別紙 4-7-1 参照）</p> <p>敷地外固定源を抽出した結果を第 3.1.3-1 表に示す。また、各評価点と敷地外固定源との位置関係を第 3.1.3-2 表、第 3.1.3-1 図に示す。</p>	<p><b>3.1.3 敷地外固定源</b></p> <p>泊発電所における敷地外固定源の特定に当たっては、地方公共団体の定める地域防災計画を確認する他、法令に基づく届出情報の開示請求により敷地外の貯蔵施設に貯蔵された化学物質を調査し、貯蔵が確認された化学物質の性状から有毒ガスの発生が考えられるものを敷地外固定源とした。</p> <p>調査対象とする法令は、化学物質の規制に係る法律のうち、化学物質の貯蔵量等に係る届出義務のある以下の法律とした。（別紙 3 参照）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・毒物及び劇物取締法</li> <li>・消防法</li> <li>・高圧ガス保安法</li> </ul> <p>調査結果から得られた化学物質を「3.1.1 敷地内固定源」の考え方を基に整理し、流出時に多量に放出されるおそれがあるかを確認した。</p> <p>泊発電所における敷地外固定源の調査では、地域防災計画及び上記の法令に基づく届出情報から、敷地外固定源を抽出している。具体的には届出情報に記載のある事業者名、有毒化学物質の種類、貯蔵量、保管方法を確認し、抽出した。</p> <p>これらのうち、地域防災計画では貯蔵所等の危険物施設の貯蔵量等の情報を確認し、敷地外固定源として抽出した。</p> <p>また、消防法に基づく届出情報から抽出された敷地外固定源は、届出情報等からいずれも屋内またはポンベ等に保管されていることを確認している。高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法からは敷地外固定源は抽出されなかった。</p> <p>上記調査の結果、地域防災計画及び消防法に基づく届出情報から抽出した敷地外固定源は、これらの届出情報を基に、有毒ガス防護に係る影響評価の観点からスクリーニング評価対象とならないことを確認した。（別紙 4-7-1 参照）また、届出情報から抽出した有毒化学物質と泊発電所の位置関係を第 3.1.3-1 図に示す。</p>	<p>立地条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊発電所から最寄りの都市ガス供給エリアは約 40 km 離れた小樽地区であり、泊発電所周辺には都市ガスが供給されていないことから、ガス事業法を調査対象としていない。</li> </ul> <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査した届出情報の例を示し、調査方法を具体化した。</li> </ul> <p>立地条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地外固定源の調査結果の相違</li> </ul> <p>立地条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊は中央制御室から半径 10 km 以内にガス製造事業者がない及び都市ガスが供給されていないことを確認している。</li> </ul> <p><b>【女川】</b></p> <p>立地条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地外固定源が抽出された法令は異なるが、スクリーニング評価対象でない敷地外固定源の考え方同一である。</li> </ul> <p>立地条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地外固定源の調査結果の相違。泊にはスクリーニング評価対象となる敷地外固定源が無い。</li> </ul> <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・届出情報から抽出した泊発電所から半径 10 km 以内の有毒化学物質の例を図示した。</li> </ul>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
なお、中央制御室から半径 10km より遠方であって、中央制御室から半径 10km 近傍には、多量の有毒化学物質を保有する化学工場はないことを確認している。	<p>なお、中央制御室から半径 10km より遠方であって、中央制御室から半径 10km 近傍には、多量の有毒化学物質を保有する化学工場はないことを確認している。確認に当たっては、中央制御室から半径 15km 以内の範囲を対象とした。</p>  <p>地図出典：国土地理院ウェBSITE</p> <p>第 3.1.3-1 図 届出情報から抽出した泊発電所から半径 10 km 以内にある有毒化学物質</p>	<p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中央制御室から半径 10 km より遠方にあって、半径 10 km 近傍に多量の有毒化学物質を保有する化学工場に係る調査範囲を明記した。</li> </ul> <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・届出情報から抽出した泊発電所から半径 10 km 以内の有毒化学物質の例を図示した。</li> </ul>

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）							泊発電所 3 号炉	相違理由	
第 3.1.3-1 表 敷地外固定源の調査結果									
関係法令	事業所	敷地外 固定源 <sup>※1</sup>	薬品濃度 (wt%)	合計貯蔵量	貯蔵方法	防液堤 (m)	標高 <sup>※2</sup> (m)	別紙 4-7-1 対応表 <sup>※1</sup>	
消防法	①	アンモニア①	25	10000(kg)	タンク貯蔵	— <sup>※3</sup>	31	第 10 表 (34/123)	立地条件の相違 ・敷地外固定源の調査結果の相違
		塩酸①-1	35	5000(kg)	タンク貯蔵	— <sup>※3</sup>	31	第 10 表 (34/123)	
		塩酸①-2	35	9450(kg)	タンク貯蔵	— <sup>※3</sup>	31	第 10 表 (34/123)	
	②	アンモニア②	10	2000(kg)	— <sup>※3</sup>	— <sup>※3</sup>	30	第 10 表 (34/123)	
		アンモニア③	99	150000(kg) ×2 基	タンク貯蔵	有 <sup>※4</sup>	13	第 10 表 (35/123)	
	③	塩酸③-1	35	22420(kg) ×2 基	タンク貯蔵	有 <sup>※4</sup>	13	第 10 表 (35/123)	
		塩酸③-2	35	44840(kg)	タンク貯蔵	有 <sup>※4</sup>	13	第 10 表 (35/123)	
		塩酸③-3	35	7080(kg)	タンク貯蔵	有 <sup>※4</sup>	13	第 10 表 (35/123)	
	④	アンモニア④	— <sup>※3</sup>	18(kg)	タンク貯蔵	— <sup>※3</sup>	33	第 10 表 (37/123)	
		塩酸④-1	35 <sup>※4</sup>	900(kg)	タンク貯蔵	有 <sup>※4</sup>	33	第 10 表 (37/123)	
		塩酸④-2	35 <sup>※4</sup>	3000(L)	タンク貯蔵	有 <sup>※4</sup>	33	第 10 表 (37/123)	
		硝酸④	62 <sup>※4</sup>	7000(kg)	タンク貯蔵	有 <sup>※4</sup>	33	第 10 表 (37/123)	
	⑥	メタノール④	50 <sup>※4</sup>	3000(L)	タンク貯蔵	有 <sup>※4</sup>	33	第 10 表 (37/123)	
		アンモニア⑥	— <sup>※3</sup>	1800(kg)	ポンベ貯蔵	—	29	第 10 表 (110/123)	
	⑦	アンモニア⑦	— <sup>※3</sup>	800(kg)	— <sup>※3</sup>	—	20	第 10 表 (110/123)	
		塩酸⑧-1	35 <sup>※4</sup>	2400(kg)	タンク貯蔵	有 <sup>※4</sup>	21	第 10 表 (36/123)	
	⑧	塩酸⑧-2	35 <sup>※4</sup>	1180(kg)	タンク貯蔵	有 <sup>※4</sup>	21	第 10 表 (33/123)	
		塩酸⑧-3	35 以上 <sup>※4</sup>	2000(kg)	専用ボリ 容器貯蔵	— <sup>※3</sup>	21	第 10 表 (36/123)	
		塩酸⑧-4	35 以上 <sup>※4</sup>	354(kg)	タンク貯蔵	有 <sup>※4</sup>	21	第 10 表 (37/123)	
		塩酸⑨-1	35	1180(kg)	— <sup>※3</sup>	— <sup>※3</sup>	32	第 10 表 (36/123)	
	⑩	塩酸⑨-2	35	3540(kg)	— <sup>※3</sup>	— <sup>※3</sup>	32	第 10 表 (33/123)	
		硝酸⑩-1	67.5 <sup>※4</sup>	3.0(m <sup>3</sup> )	タンク貯蔵	有	24	第 10 表 (37/123)	
		硝酸⑩-2	67.5 <sup>※4</sup>	1.5(m <sup>3</sup> )	タンク貯蔵	有	24	第 10 表 (37/123)	
	⑪	メタノール⑪	— <sup>※3</sup>	12500(L)	タンク貯蔵	— <sup>※3</sup>	31	第 10 表 (24/123)	
		メタノール⑫	— <sup>※3</sup>	1405(L)	— <sup>※3</sup>	— <sup>※3</sup>	32	第 10 表 (30/123)	
	⑬	ガソリン⑬	—	2800(L)	タンク貯蔵	— <sup>※3</sup>	31	第 10 表 (25/123)	
		ガソリン⑭	—	576(L)	タンク貯蔵	— <sup>※3</sup>	28	第 10 表 (25/123)	
	⑮	ガソリン⑮	—	910000(L) 2625000(L)	タンク貯蔵	有 <sup>※4</sup>	12	第 10 表 (43/123) 第 10 表 (43/123)	
		ガソリン⑯	—	574(L)	タンク貯蔵	— <sup>※3</sup>	33	第 10 表 (20/123)	
	⑰	塩化水素⑰	— <sup>※3</sup>	6.4(m <sup>3</sup> )	— <sup>※3</sup>	—	29	第 10 表 (108/123)	
		硫化水素⑰	— <sup>※3</sup>	6.4(m <sup>3</sup> )	— <sup>※3</sup>	—	29	第 10 表 (108/123)	
高压ガス 保安法	⑤	アンモニア⑤	99.9 <sup>※4</sup>	11.28(t)	タンク貯蔵	—	33	第 11 表 (2/6)	

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>※1 敷地外固定源の詳細は、別紙 4-7-1 に示す。</p> <p>※2 参考値。スクリーニング評価においては、評価点との高低差を考慮せず地上放出として取り扱う。</p> <p>※3 届出情報から情報が得られなかったため、“—”と記載。“—”と記載した薬品濃度については、スクリーニング評価における評価の保守性の観点から薬品濃度 100% として取り扱う。また、“—”と記載した防液堤については、スクリーニング評価における評価の保守性の観点から防液堤を考慮せず 1 時間で全量放出するとして取り扱う。</p> <p>※4 開示情報に基づく値を設定。</p>		立地条件の相違 ・敷地外固定源の調査結果の相違

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）					泊発電所 3 号炉	相違理由
第 3.1.3-2 表（1/2） 中央制御室外気取入口と敷地外固定源との位置関係						
評価点	敷地外固定源	合計貯蔵量	評価に用いた距離 <sup>※1</sup> （m）	高低差 <sup>※3</sup> （m）	評価点から発生源を見た方位	
中央制御室 外気取入口	アンモニア①	10000(kg)	7300 <sup>※2</sup>	—	SW	立地条件の相違 ・敷地外固定源の調査結果の相違
	塩酸①-1	5000(kg)	7300 <sup>※2</sup>	—	SW	
	塩酸①-2	9450(kg)	7300 <sup>※2</sup>	—	SW	
	アンモニア②	2000(kg)	7500 <sup>※2</sup>	—	SW	
	アンモニア③	150000(kg) × 2 基	3300	—	SSE	
	塩酸③-1	22420(kg) × 2 基	3300	—	SSE	
	塩酸③-2	448440(kg)	3300	—	SSE	
	塩酸③-3	7080(kg)	3300	—	SSE	
	アンモニア④	18(kg)	5300 <sup>※2</sup>	—	W	
	塩酸④-1	900(kg)	5300 <sup>※2</sup>	—	W	
	塩酸④-2	3000(L)	5300 <sup>※2</sup>	—	W	
	硝酸④	7000(kg)	5300 <sup>※2</sup>	—	W	
	メタノール④	3000(L)	5300 <sup>※2</sup>	—	W	
	アンモニア⑤	11.28(t)	5300 <sup>※2</sup>	—	W	
	アンモニア⑥	1800(kg)	9300 <sup>※2</sup>	—	NNE	
	アンモニア⑦	800(kg)	7800 <sup>※2</sup>	—	NNE	
	塩酸⑧-1	2400(kg)	720	—	WSW	
	塩酸⑧-2	1180(kg)	720	—	WSW	
	塩酸⑧-3	2000(kg)	720	—	WSW	
	塩酸⑧-4	354(kg)	720	—	WSW	
	塩酸⑨-1	1180(kg)	8900 <sup>※2</sup>	—	WSW	
	塩酸⑨-2	3540(kg)	8900 <sup>※2</sup>	—	WSW	
	硝酸⑩-1	3.0(m <sup>3</sup> )	4500 <sup>※2</sup>	—	WNW	
	硝酸⑩-2	1.5(m <sup>3</sup> )	4500 <sup>※2</sup>	—	WNW	
	メタノール⑪	12500(L)	7000 <sup>※2</sup>	—	SSW	
	メタノール⑫	1405(L)	8900 <sup>※2</sup>	—	WSW	
	ガソリン⑬	2800(L)	1100	—	W	
	ガソリン⑭	576(L)	5100 <sup>※2</sup>	—	SSW	
	ガソリン⑮	910000(L) 2625000(L)	4200 <sup>※2</sup>	—	NNE	
	ガソリン⑯	574(L)	7500 <sup>※2</sup>	—	WSW	
	塩化水素⑰	6.4(m <sup>3</sup> )	5500 <sup>※2</sup>	—	W	
	硫化水素⑰	6.4(m <sup>3</sup> )	5500 <sup>※2</sup>	—	W	

※1 有効数字 2 行に切り捨てた値を記載

※2 スクリーニング評価結果が保守的となるよう外気取入口がある建屋のうち最も近い評価点までの距離とした。

※3 スクリーニング評価においては、評価点との高低差を考慮せず地上放出として取り扱う。

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）					泊発電所 3 号炉	相違理由
<b>第 3.1.3-2 表（2/2）緊急時対策所外気取入口と敷地外固定源との位置関係</b>						
評価点	敷地外固定源	合計貯蔵量	評価に用いた距離 <sup>※1</sup> (m)	高低差 <sup>※3</sup> (m)	評価点から発生源を見た方位	
緊急時対策所 外気取入口	アンモニア①	10000(kg)	7300 <sup>※2</sup>	—	SW	立地条件の相違 ・敷地外固定源の調査結果の相違
	塩酸①-1	5000(kg)	7300 <sup>※2</sup>	—	SW	
	塩酸①-2	9450(kg)	7300 <sup>※2</sup>	—	SW	
	アンモニア②	2000(kg)	7500 <sup>※2</sup>	—	SW	
	アンモニア③	150000(kg) × 2 基	3400	—	SSE	
	塩酸③-1	22420(kg) × 2 基	3400	—	SSE	
	塩酸③-2	448440(kg)	3400	—	SSE	
	塩酸③-3	7080(kg)	3400	—	SSE	
	アンモニア④	18(kg)	5300	—	W	
	塩酸④-1	900(kg)	5300	—	W	
	塩酸④-2	3000(L)	5300	—	W	
	硝酸④	7000(kg)	5300	—	W	
	メタノール④	3000(L)	5300	—	W	
	アンモニア⑤	11.28(t)	5300	—	W	
	アンモニア⑥	1800(kg)	9300 <sup>※2</sup>	—	NNE	
	アンモニア⑦	800(kg)	7800 <sup>※2</sup>	—	NNE	
	塩酸⑧-1	2400(kg)	440	—	SW	
	塩酸⑧-2	1180(kg)	440	—	SW	
	塩酸⑧-3	2000(kg)	440	—	SW	
	塩酸⑧-4	354(kg)	440	—	SW	
	塩酸⑨-1	1180(kg)	8900	—	WSW	
	塩酸⑨-2	3540(kg)	8900	—	WSW	
	硝酸⑩-1	3.0(m <sup>3</sup> )	4500	—	WNW	
	硝酸⑩-2	1.5(m <sup>3</sup> )	4500	—	WNW	
	メタノール⑪	12500(L)	7000 <sup>※2</sup>	—	SSW	
	メタノール⑫	1405(L)	8900	—	WSW	
	ガソリン⑬	2800(L)	840	—	W	
	ガソリン⑭	576(L)	5100 <sup>※2</sup>	—	SSW	
	ガソリン⑮	910000(L) 2625000(L)	4200 <sup>※2</sup>	—	NNE	
	ガソリン⑯	574(L)	7500	—	WSW	
	塩化水素⑰	6.4(m <sup>3</sup> )	5500	—	W	
	硫化水素⑱	6.4(m <sup>3</sup> )	5500	—	W	

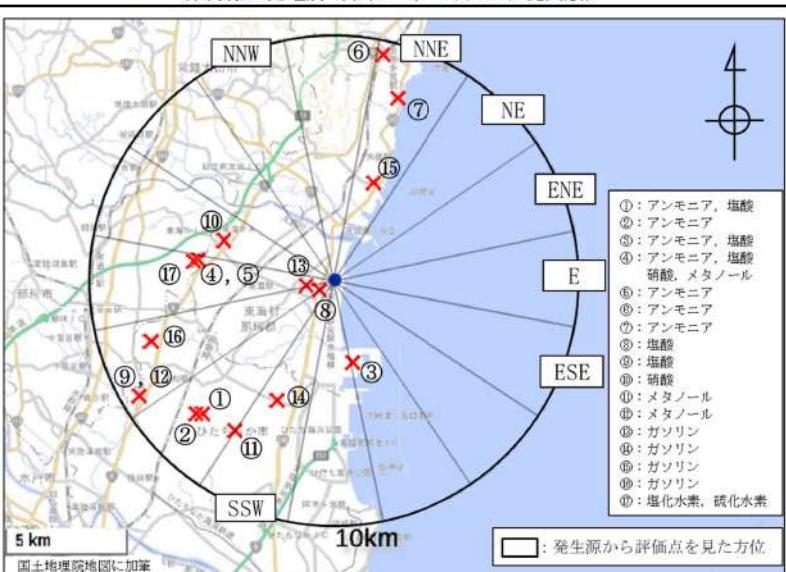
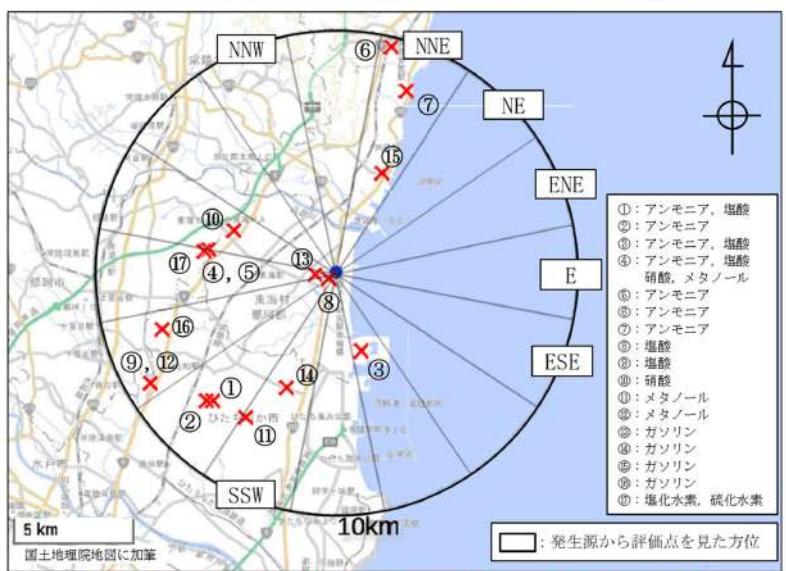
※1 有効数字 2 術に切り捨てた値を記載

※2 スクリーニング評価結果が保守的となるよう外気取入口がある建屋のうち最も近い評価点までの距離とした。

※3 スクリーニング評価においては、評価点との高低差を考慮せず地上放出として取り扱う。

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>第3.1.3-1図 中央制御室外気取入口と敷地外固定源の位置関係</p>		<p>地条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地外固定源の調査結果の相違</li> </ul>
 <p>第3.1.3-2図 緊急時対策所外気取入口と敷地外固定源の位置関係</p>		<p>立地条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・敷地外固定源の調査結果の相違</li> </ul>

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由																																				
<p><b>3.2 有毒ガス防護判断基準値の設定</b></p> <p>固定源又は敷地内可動源として考慮すべき有毒化学物質である、アンモニア、塩酸、メタノール、ガソリン、硝酸、硫化水素、塩化水素について、有毒ガス防護判断基準値を設定した。有毒ガス防護判断基準値を第 3.2-1 表に示す。</p> <p>有毒ガス防護判断基準値は、第 3.2-1 図に示す考え方に基づき設定した。固定源又は敷地内可動源の有毒ガス防護判断基準値の設定に関する考え方を第 3.2-2 表に示す。</p> <p style="text-align: center;"><b>第 3.2-1 表 有毒ガス防護判断基準値</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>有毒化学物質</th><th>有毒ガス防護判断基準値</th><th>設定根拠</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アンモニア</td><td>300ppm</td><td>IDLH 値</td></tr> <tr> <td>塩酸</td><td>50ppm</td><td>IDLH 値</td></tr> <tr> <td>メタノール</td><td>200ppm</td><td>個別に設定 〔・産業中毒便覧 ・許容濃度の提案理由〕</td></tr> <tr> <td>ガソリン</td><td>700ppm</td><td>個別に設定 〔・産業中毒便覧 ・許容濃度の提案理由〕</td></tr> <tr> <td>硝酸</td><td>25ppm</td><td>IDLH 値</td></tr> <tr> <td>硫化水素</td><td>5ppm</td><td>個別に設定 〔・許容濃度の提案理由〕</td></tr> <tr> <td>塩化水素</td><td>50ppm</td><td>IDLH 値</td></tr> </tbody> </table>	有毒化学物質	有毒ガス防護判断基準値	設定根拠	アンモニア	300ppm	IDLH 値	塩酸	50ppm	IDLH 値	メタノール	200ppm	個別に設定 〔・産業中毒便覧 ・許容濃度の提案理由〕	ガソリン	700ppm	個別に設定 〔・産業中毒便覧 ・許容濃度の提案理由〕	硝酸	25ppm	IDLH 値	硫化水素	5ppm	個別に設定 〔・許容濃度の提案理由〕	塩化水素	50ppm	IDLH 値	<p><b>3.2 有毒ガス防護判断基準値の設定</b></p> <p>敷地内可動源として考慮すべき有毒化学物質である、アンモニア、塩酸、ヒドラジンについて、有毒ガス防護判断基準値を設定した。有毒ガス防護判断基準値を第 3.2-1 表に示す。</p> <p>有毒ガス防護判断基準値は、第 3.2-1 図に示す考え方に基づき設定した。敷地内可動源の有毒ガス防護判断基準値の設定に関する考え方を第 3.2-2 表に示す。</p> <p style="text-align: center;"><b>第 3.2-1 表 有毒ガス防護判断基準値</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>有毒化学物質</th><th>有毒ガス防護判断基準値</th><th>設定根拠</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アンモニア</td><td>300ppm</td><td>IDLH 値</td></tr> <tr> <td>塩酸</td><td>50ppm</td><td>IDLH 値</td></tr> <tr> <td>ヒドラジン</td><td>10ppm</td><td>・有害性評価書 ・許容濃度の提案理由</td></tr> </tbody> </table>	有毒化学物質	有毒ガス防護判断基準値	設定根拠	アンモニア	300ppm	IDLH 値	塩酸	50ppm	IDLH 値	ヒドラジン	10ppm	・有害性評価書 ・許容濃度の提案理由	<p>立地条件の相違 ・敷地内外固定源の調査結果の相違</p> <p>立地条件及び設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</p>
有毒化学物質	有毒ガス防護判断基準値	設定根拠																																				
アンモニア	300ppm	IDLH 値																																				
塩酸	50ppm	IDLH 値																																				
メタノール	200ppm	個別に設定 〔・産業中毒便覧 ・許容濃度の提案理由〕																																				
ガソリン	700ppm	個別に設定 〔・産業中毒便覧 ・許容濃度の提案理由〕																																				
硝酸	25ppm	IDLH 値																																				
硫化水素	5ppm	個別に設定 〔・許容濃度の提案理由〕																																				
塩化水素	50ppm	IDLH 値																																				
有毒化学物質	有毒ガス防護判断基準値	設定根拠																																				
アンモニア	300ppm	IDLH 値																																				
塩酸	50ppm	IDLH 値																																				
ヒドラジン	10ppm	・有害性評価書 ・許容濃度の提案理由																																				

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<pre> graph TD     A[有毒化学物質] --&gt; B[IDLH値がある]     B -- No --&gt; C[中枢神経に対する影響がある]     C -- Yes --&gt; D[IDLH値]     C -- No --&gt; E[最大許容濃度がある]     E -- Yes --&gt; F[最大許容濃度]     E -- No --&gt; G[文献等を基に設定]     G --&gt; H[個別に設定]     B -- Yes --&gt; I[有毒ガス防護判断基準値]     I -.-&gt; D     I -.-&gt; F     I -.-&gt; H   </pre> <p>第 3.2-1 図 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方</p>	<pre> graph TD     A[有毒化学物質] --&gt; B[IDLH値がある]     B -- No --&gt; C[中枢神経に対する影響がある]     C -- Yes --&gt; D[IDLH値]     C -- No --&gt; E[最大許容濃度がある]     E -- Yes --&gt; F[最大許容濃度]     E -- No --&gt; G[文献等を基に設定]     G --&gt; H[個別に設定]     B -- Yes --&gt; I[有毒ガス防護判断基準値]     I -.-&gt; D     I -.-&gt; F     I -.-&gt; H   </pre> <p>第 3.2-1 図 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方</p>	

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）		泊発電所 3 号炉	相違理由																
第 3.2-2 表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（1/7） (アンモニア)		第 3.2-2 表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（1/3） (アンモニア)																	
	記載内容	記載内容																	
国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0414, 10 月 2013)	この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。吸入すると、眼や気道に腐食の影響が現われてから肺水腫を引き起こすことがある。	国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0414, 10 月 2013)	立地条件の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違																
IDLH (1994)	<table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>300ppm</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 4,230ppm 等 [Kapeghian et al. 1982]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>           IDLH 値 300ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。            [Henderson and Haggard 1943;Silverman et al 1946]            最大短時間曝露許容値は 0.5~1 時間で 300~500ppm であると報告されている。            [Henderson and Haggard 1943]            500ppm に 30 分間曝露された 7 人の被験者において、呼吸数の変化及び中等度から重度の刺激が報告されている。            [Silverman et al. 1946]         </td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table>	基準値	300ppm	致死(LC)データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 4,230ppm 等 [Kapeghian et al. 1982]	人体のデータ	IDLH 値 300ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943;Silverman et al 1946] 最大短時間曝露許容値は 0.5~1 時間で 300~500ppm であると報告されている。 [Henderson and Haggard 1943] 500ppm に 30 分間曝露された 7 人の被験者において、呼吸数の変化及び中等度から重度の刺激が報告されている。 [Silverman et al. 1946]		IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。	<table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>300ppm</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 4,230ppm 等 [Kapeghian et al. 1982]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>           IDLH 値 300ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。            [Henderson and Haggard 1943;Silverman et al. 1946]            最大短時間曝露許容値は 0.5~1 時間で 300~500ppm であると報告されている。            [Henderson and Haggard 1943]            500ppm に 30 分間曝露された 7 人の被験者において、呼吸数の変化及び中等度から重度の刺激が報告されている。            [Silverman et al. 1946]         </td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table>	基準値	300ppm	致死(LC)データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 4,230ppm 等 [Kapeghian et al. 1982]	人体のデータ	IDLH 値 300ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943;Silverman et al. 1946] 最大短時間曝露許容値は 0.5~1 時間で 300~500ppm であると報告されている。 [Henderson and Haggard 1943] 500ppm に 30 分間曝露された 7 人の被験者において、呼吸数の変化及び中等度から重度の刺激が報告されている。 [Silverman et al. 1946]		IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。	
基準値	300ppm																		
致死(LC)データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 4,230ppm 等 [Kapeghian et al. 1982]																		
人体のデータ	IDLH 値 300ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943;Silverman et al 1946] 最大短時間曝露許容値は 0.5~1 時間で 300~500ppm であると報告されている。 [Henderson and Haggard 1943] 500ppm に 30 分間曝露された 7 人の被験者において、呼吸数の変化及び中等度から重度の刺激が報告されている。 [Silverman et al. 1946]																		
	IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。																		
基準値	300ppm																		
致死(LC)データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 4,230ppm 等 [Kapeghian et al. 1982]																		
人体のデータ	IDLH 値 300ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943;Silverman et al. 1946] 最大短時間曝露許容値は 0.5~1 時間で 300~500ppm であると報告されている。 [Henderson and Haggard 1943] 500ppm に 30 分間曝露された 7 人の被験者において、呼吸数の変化及び中等度から重度の刺激が報告されている。 [Silverman et al. 1946]																		
	IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。																		
	IDLH 値の 300ppm を有毒ガス防護判断基準値とする	IDLH 値の 300ppm を有毒ガス防護判断基準値とする																	
	有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠	有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠																	

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由																												
<p>第 3.2-2 表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方 (2/7) (塩酸)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0163, 11 月 2016)</td><td> <p>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、喘息様反応 (RADS) を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。</p> <p>肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。</p> </td></tr> <tr> <td>IDLH (1994)</td><td> <table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>50ppm</td></tr> <tr> <td>致死 (LC) データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 [Wohlslagel et al. 1976]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]</td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table> </td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>IDLH 値の 50ppm を有毒ガス防護判断基準値とする</p> <p><span style="border: 2px dashed red; padding: 2px;">□</span> : 有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p>	記載内容		国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0163, 11 月 2016)	<p>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、喘息様反応 (RADS) を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。</p> <p>肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。</p>	IDLH (1994)	<table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>50ppm</td></tr> <tr> <td>致死 (LC) データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 [Wohlslagel et al. 1976]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]</td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table>	基準値	50ppm	致死 (LC) データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 [Wohlslagel et al. 1976]	人体のデータ	IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]		IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。	<p>第 3.2-2 表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方 (2/3) (塩酸)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0163, 11 月 2016)</td><td> <p>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、喘息様反応 (RADS) を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。</p> <p>肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。</p> </td></tr> <tr> <td>IDLH (1994)</td><td> <table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>50ppm</td></tr> <tr> <td>致死 (LC) データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 [Wohlslagel et al. 1976]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]</td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table> </td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>IDLH 値の 50ppm を有毒ガス防護判断基準値とする</p> <p><span style="border: 2px dashed red; padding: 2px;">□</span> : 有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p>	記載内容		国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0163, 11 月 2016)	<p>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、喘息様反応 (RADS) を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。</p> <p>肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。</p>	IDLH (1994)	<table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>50ppm</td></tr> <tr> <td>致死 (LC) データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 [Wohlslagel et al. 1976]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]</td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table>	基準値	50ppm	致死 (LC) データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 [Wohlslagel et al. 1976]	人体のデータ	IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]		IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。	<p>立地条件の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</p>
記載内容																														
国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0163, 11 月 2016)	<p>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、喘息様反応 (RADS) を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。</p> <p>肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。</p>																													
IDLH (1994)	<table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>50ppm</td></tr> <tr> <td>致死 (LC) データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 [Wohlslagel et al. 1976]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]</td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table>	基準値	50ppm	致死 (LC) データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 [Wohlslagel et al. 1976]	人体のデータ	IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]		IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。																					
基準値	50ppm																													
致死 (LC) データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 [Wohlslagel et al. 1976]																													
人体のデータ	IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]																													
	IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。																													
記載内容																														
国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0163, 11 月 2016)	<p>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、喘息様反応 (RADS) を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。</p> <p>肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。</p>																													
IDLH (1994)	<table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>50ppm</td></tr> <tr> <td>致死 (LC) データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 [Wohlslagel et al. 1976]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]</td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table>	基準値	50ppm	致死 (LC) データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 [Wohlslagel et al. 1976]	人体のデータ	IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]		IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。																					
基準値	50ppm																													
致死 (LC) データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 [Wohlslagel et al. 1976]																													
人体のデータ	IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]																													
	IDLH 値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。																													

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）		泊発電所3号炉	相違理由																					
【伊方発電所 3号炉 有毒ガス（令和元年10月15日提出版）より引用】 第3.2-2表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（3／4）（ヒドラジン）		第3.2-2表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（3／3） （ヒドラジン）	立地条件の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違（先行PWRとは相違無し）																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国際化学物質安全性カード (短期ばく露の影響) (ICSC:0281、11月2009)</td><td>吸入すると、眼や気道に腐食の影響が現わされてから肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると、腐食性を示す。肝臓及び中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、死に至ることがある。</td></tr> <tr> <td rowspan="3">IDLH (1994)</td><td>基準値 50 ppm</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ 4時間のLC<sub>50</sub>値（マウス）252 ppm等[Comstock et al. 1954], [Jacobson et al. 1955]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。</td></tr> </tbody> </table>		記載内容		国際化学物質安全性カード (短期ばく露の影響) (ICSC:0281、11月2009)	吸入すると、眼や気道に腐食の影響が現わされてから肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると、腐食性を示す。肝臓及び中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、死に至ることがある。	IDLH (1994)	基準値 50 ppm	致死(LC)データ 4時間のLC <sub>50</sub> 値（マウス）252 ppm等[Comstock et al. 1954], [Jacobson et al. 1955]	人体のデータ なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0281、11月2009)</td><td>吸入すると、眼や気道に腐食の影響が現わされてから肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると、腐食性を示す。肝臓及び中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、死に至ることがある。</td></tr> <tr> <td rowspan="3">IDLH (1994)</td><td>基準値 50ppm</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ 4時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス) 252ppm 等[Comstock et al. 1954], [Jacobson et al. 1955]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。</td></tr> </tbody> </table>	記載内容		国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0281、11月2009)	吸入すると、眼や気道に腐食の影響が現わされてから肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると、腐食性を示す。肝臓及び中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、死に至ることがある。	IDLH (1994)	基準値 50ppm	致死(LC)データ 4時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス) 252ppm 等[Comstock et al. 1954], [Jacobson et al. 1955]	人体のデータ なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。						
記載内容																								
国際化学物質安全性カード (短期ばく露の影響) (ICSC:0281、11月2009)	吸入すると、眼や気道に腐食の影響が現わされてから肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると、腐食性を示す。肝臓及び中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、死に至ることがある。																							
IDLH (1994)	基準値 50 ppm																							
	致死(LC)データ 4時間のLC <sub>50</sub> 値（マウス）252 ppm等[Comstock et al. 1954], [Jacobson et al. 1955]																							
	人体のデータ なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。																							
記載内容																								
国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0281、11月2009)	吸入すると、眼や気道に腐食の影響が現わされてから肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると、腐食性を示す。肝臓及び中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、死に至ることがある。																							
IDLH (1994)	基準値 50ppm																							
	致死(LC)データ 4時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス) 252ppm 等[Comstock et al. 1954], [Jacobson et al. 1955]																							
	人体のデータ なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。																							
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>出典</th> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIOSH</td> <td>IDLH</td> <td>50 ppm: 哺乳動物の急性吸入毒性データに基づく設定</td> </tr> <tr> <td>日本産業衛生学会</td> <td>最大許容濃度</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>産業中毒便覧</td> <td colspan="2">人体に対する影響についての記載無し</td></tr> <tr> <td>有害性評価書 (化学物質評価研究機構)</td> <td colspan="2">                     対象: 作業者427人 (6か月以上作業従事者)                      ばく露期間: 1945-1971年                      再現ばく露濃度: 78人: 1-10 ppm (時々 100 ppm)、                      残り: 1 ppm以下                      発がんリスクの増加なし。肺がん、他のタイプのがん、                      その他の原因による死亡率いずれも期待値の以内 (喫煙者数の調査実施は不明) (Wald et al., 1984,                      Henschler, 1985)                 </td></tr> <tr> <td>許容濃度の提案理由 (産衛誌40巻、1998)</td> <td colspan="2">                     暴露期間: 1945-1971年                      環境濃度: 1-10 ppm (時々 100 ppm)                      427人の作業者を曝露濃度別使用期間別に分け、1971年から1982年まで追跡調査したところ、曝露に由来すると思われる発癌率の上昇あるいは癌以外の死亡においても非曝露集団とのあいだに差はみとめられなかった。                      (Wald et al., 1984)                      この研究は1-10ppm程度の曝露では健康影響が認められない事を示唆している。                 </td></tr> <tr> <td>化学物質安全性 (ハザード)評価シート</td> <td colspan="2">なし</td></tr> </tbody> </table>		出典	記載内容		NIOSH	IDLH	50 ppm: 哺乳動物の急性吸入毒性データに基づく設定	日本産業衛生学会	最大許容濃度	なし	産業中毒便覧	人体に対する影響についての記載無し		有害性評価書 (化学物質評価研究機構)	対象: 作業者427人 (6か月以上作業従事者) ばく露期間: 1945-1971年 再現ばく露濃度: 78人: 1-10 ppm (時々 100 ppm)、 残り: 1 ppm以下 発がんリスクの増加なし。肺がん、他のタイプのがん、 その他の原因による死亡率いずれも期待値の以内 (喫煙者数の調査実施は不明) (Wald et al., 1984, Henschler, 1985)		許容濃度の提案理由 (産衛誌40巻、1998)	暴露期間: 1945-1971年 環境濃度: 1-10 ppm (時々 100 ppm) 427人の作業者を曝露濃度別使用期間別に分け、1971年から1982年まで追跡調査したところ、曝露に由来すると思われる発癌率の上昇あるいは癌以外の死亡においても非曝露集団とのあいだに差はみとめられなかった。 (Wald et al., 1984) この研究は1-10ppm程度の曝露では健康影響が認められない事を示唆している。		化学物質安全性 (ハザード)評価シート	なし			
出典	記載内容																							
NIOSH	IDLH	50 ppm: 哺乳動物の急性吸入毒性データに基づく設定																						
日本産業衛生学会	最大許容濃度	なし																						
産業中毒便覧	人体に対する影響についての記載無し																							
有害性評価書 (化学物質評価研究機構)	対象: 作業者427人 (6か月以上作業従事者) ばく露期間: 1945-1971年 再現ばく露濃度: 78人: 1-10 ppm (時々 100 ppm)、 残り: 1 ppm以下 発がんリスクの増加なし。肺がん、他のタイプのがん、 その他の原因による死亡率いずれも期待値の以内 (喫煙者数の調査実施は不明) (Wald et al., 1984, Henschler, 1985)																							
許容濃度の提案理由 (産衛誌40巻、1998)	暴露期間: 1945-1971年 環境濃度: 1-10 ppm (時々 100 ppm) 427人の作業者を曝露濃度別使用期間別に分け、1971年から1982年まで追跡調査したところ、曝露に由来すると思われる発癌率の上昇あるいは癌以外の死亡においても非曝露集団とのあいだに差はみとめられなかった。 (Wald et al., 1984) この研究は1-10ppm程度の曝露では健康影響が認められない事を示唆している。																							
化学物質安全性 (ハザード)評価シート	なし																							
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">10ppm を有毒ガス防護判断基準値とする</div>		 <table border="1"> <thead> <tr> <th>出典</th> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIOSH</td> <td>IDLH</td> <td>50ppm: 哺乳動物の急性吸入毒性データに基づく設定</td> </tr> <tr> <td>日本産業衛生学会</td> <td>最大許容濃度</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>産業中毒便覧</td> <td colspan="2">人体に対する影響についての記載無し</td></tr> <tr> <td>有害性評価書 (化学物質評価研究機構)</td> <td colspan="2">                     対象: 作業者 427 人 (6 か月以上作業従事者)                      ばく露期間: 1945-1971 年                      再現ばく露濃度: 78 人: 1-10 ppm (時々 100 ppm)、                      残り: 1 ppm 以下                      発がんリスクの増加なし。肺がん、他のタイプのがん、                      その他の原因による死亡率いずれも期待値の以内                      喫煙者数の調査実施は不明) (Wald et al. 1984,                      Henschler, 1985)                 </td></tr> <tr> <td>許容濃度の提案理由 (産衛誌40巻、1998)</td> <td colspan="2">                     暴露期間: 1945-1971 年                      環境濃度: 1-10 ppm (時々 100 ppm)                      427 人の作業者を曝露濃度別使用期間別に分け、1971 年から 1982 年まで追跡調査したところ、曝露に由来すると思われる発癌率の上昇あるいは癌以外の死亡においても非曝露集団とのあいだに差はみとめられなかった。                      (Wald et al., 1984)                      この研究は 1-10 ppm 程度の曝露では健康影響が認められない事を示唆している。                 </td></tr> <tr> <td>化学物質安全性 (ハザード)評価シート</td> <td colspan="2">なし</td></tr> </tbody> </table>		出典	記載内容		NIOSH	IDLH	50ppm: 哺乳動物の急性吸入毒性データに基づく設定	日本産業衛生学会	最大許容濃度	なし	産業中毒便覧	人体に対する影響についての記載無し		有害性評価書 (化学物質評価研究機構)	対象: 作業者 427 人 (6 か月以上作業従事者) ばく露期間: 1945-1971 年 再現ばく露濃度: 78 人: 1-10 ppm (時々 100 ppm)、 残り: 1 ppm 以下 発がんリスクの増加なし。肺がん、他のタイプのがん、 その他の原因による死亡率いずれも期待値の以内 喫煙者数の調査実施は不明) (Wald et al. 1984, Henschler, 1985)		許容濃度の提案理由 (産衛誌40巻、1998)	暴露期間: 1945-1971 年 環境濃度: 1-10 ppm (時々 100 ppm) 427 人の作業者を曝露濃度別使用期間別に分け、1971 年から 1982 年まで追跡調査したところ、曝露に由来すると思われる発癌率の上昇あるいは癌以外の死亡においても非曝露集団とのあいだに差はみとめられなかった。 (Wald et al., 1984) この研究は 1-10 ppm 程度の曝露では健康影響が認められない事を示唆している。		化学物質安全性 (ハザード)評価シート	なし	
出典	記載内容																							
NIOSH	IDLH	50ppm: 哺乳動物の急性吸入毒性データに基づく設定																						
日本産業衛生学会	最大許容濃度	なし																						
産業中毒便覧	人体に対する影響についての記載無し																							
有害性評価書 (化学物質評価研究機構)	対象: 作業者 427 人 (6 か月以上作業従事者) ばく露期間: 1945-1971 年 再現ばく露濃度: 78 人: 1-10 ppm (時々 100 ppm)、 残り: 1 ppm 以下 発がんリスクの増加なし。肺がん、他のタイプのがん、 その他の原因による死亡率いずれも期待値の以内 喫煙者数の調査実施は不明) (Wald et al. 1984, Henschler, 1985)																							
許容濃度の提案理由 (産衛誌40巻、1998)	暴露期間: 1945-1971 年 環境濃度: 1-10 ppm (時々 100 ppm) 427 人の作業者を曝露濃度別使用期間別に分け、1971 年から 1982 年まで追跡調査したところ、曝露に由来すると思われる発癌率の上昇あるいは癌以外の死亡においても非曝露集団とのあいだに差はみとめられなかった。 (Wald et al., 1984) この研究は 1-10 ppm 程度の曝露では健康影響が認められない事を示唆している。																							
化学物質安全性 (ハザード)評価シート	なし																							
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">10ppm を有毒ガス防護判断基準値とする</div>		<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; text-align: center;">有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</div>																						

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由																																
<p>第 3.2-2 表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（3/7）                  （メタノール）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">国際化学物質安全性カード                  （短期曝露の影響）                  (ICSC:0057, 5 月 2018)</td> <td>本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。中枢神経系に影響を与えることがある。意識喪失を生じることがある。曝露すると、失明および死を引き起こすことがある。これらの影響は、遅れて現われることがある。医学的な経過観察が必要である。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">IDLH                  (1994)</td> <td>基準値</td> <td>6,000ppm</td> </tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td> <td>2 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 37,594ppm 等                  [Izmerov et al. 1982]</td> </tr> <tr> <td>人体のデータ</td> <td>なし                  中枢神経に対する影響を考慮していない。</td> </tr> </tbody> </table>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>出典</th> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIOSH</td> <td>IDLH</td> <td>6,000ppm : 哺乳動物の急性吸入毒性データを基に設定</td> </tr> <tr> <td>日本産業衛生学会</td> <td>最大許容濃度</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>産業中毒便覧（増補版）</td> <td></td> <td>メチルアルコールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、眩暈、不眠、胃腸障害、視力障害などである。気中濃度が 200ppm 以下であれば、産業現場における中毒はほとんど起こらない。</td> </tr> <tr> <td>有毒性評価書</td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>許容濃度の提案理由</td> <td></td> <td>アメリカ (ACGIH), 英国 (ICI), 独乙, イタリアでは 200ppm の数値をあげている。</td> </tr> <tr> <td>化学物質安全性                  (ハザード) 評価シート</td> <td></td> <td>なし</td> </tr> </tbody> </table>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                 200ppm を有毒ガス防護判断基準値とする             </div> <p><span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">□□□</span> : 有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p>			記載内容	国際化学物質安全性カード （短期曝露の影響） (ICSC:0057, 5 月 2018)		本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。中枢神経系に影響を与えることがある。意識喪失を生じることがある。曝露すると、失明および死を引き起こすことがある。これらの影響は、遅れて現われることがある。医学的な経過観察が必要である。	IDLH (1994)	基準値	6,000ppm	致死(LC)データ	2 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 37,594ppm 等 [Izmerov et al. 1982]	人体のデータ	なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。	出典	記載内容		NIOSH	IDLH	6,000ppm : 哺乳動物の急性吸入毒性データを基に設定	日本産業衛生学会	最大許容濃度	なし	産業中毒便覧（増補版）		メチルアルコールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、眩暈、不眠、胃腸障害、視力障害などである。気中濃度が 200ppm 以下であれば、産業現場における中毒はほとんど起こらない。	有毒性評価書		なし	許容濃度の提案理由		アメリカ (ACGIH), 英国 (ICI), 独乙, イタリアでは 200ppm の数値をあげている。	化学物質安全性 (ハザード) 評価シート		なし
		記載内容																																
国際化学物質安全性カード （短期曝露の影響） (ICSC:0057, 5 月 2018)		本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。中枢神経系に影響を与えることがある。意識喪失を生じることがある。曝露すると、失明および死を引き起こすことがある。これらの影響は、遅れて現われることがある。医学的な経過観察が必要である。																																
IDLH (1994)	基準値	6,000ppm																																
	致死(LC)データ	2 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 37,594ppm 等 [Izmerov et al. 1982]																																
	人体のデータ	なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。																																
出典	記載内容																																	
NIOSH	IDLH	6,000ppm : 哺乳動物の急性吸入毒性データを基に設定																																
日本産業衛生学会	最大許容濃度	なし																																
産業中毒便覧（増補版）		メチルアルコールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、眩暈、不眠、胃腸障害、視力障害などである。気中濃度が 200ppm 以下であれば、産業現場における中毒はほとんど起こらない。																																
有毒性評価書		なし																																
許容濃度の提案理由		アメリカ (ACGIH), 英国 (ICI), 独乙, イタリアでは 200ppm の数値をあげている。																																
化学物質安全性 (ハザード) 評価シート		なし																																
		<p>立地条件の相違                  ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</p>																																

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）		泊発電所 3 号炉	相違理由													
第 3.2-2 表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（4/7） (ガソリン)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC: 1400, 10 月 2001)</td><td>本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。液体を飲み込むと、肺に吸い込んで化学性肺炎を起こすことがある。中枢神経系に影響を与えることがある。</td></tr> <tr> <td>基準値</td><td>1,100ppm（※石油蒸留物（ナフサ）の LEL 値）</td></tr> <tr> <td>致死（LC）データ</td><td>なし</td></tr> <tr> <td>IDLH (1994)</td><td> <p>ヒトの急性吸入毒性データに基づけば、石油蒸留物（ナフサ）では約 4,000ppm が適切。 [Drinker et al. 1943; Henderson and Haggard 1943]</p> <p>人体のデータ</p> <p>眼、鼻、などの刺激；めまい、眠気、頭痛、吐き気；乾燥したひび割れた肌；化学性肺炎（誤嚥性）。</p> </td></tr> </tbody> </table>		記載内容		国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC: 1400, 10 月 2001)	本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。液体を飲み込むと、肺に吸い込んで化学性肺炎を起こすことがある。中枢神経系に影響を与えることがある。	基準値	1,100ppm（※石油蒸留物（ナフサ）の LEL 値）	致死（LC）データ	なし	IDLH (1994)	<p>ヒトの急性吸入毒性データに基づけば、石油蒸留物（ナフサ）では約 4,000ppm が適切。 [Drinker et al. 1943; Henderson and Haggard 1943]</p> <p>人体のデータ</p> <p>眼、鼻、などの刺激；めまい、眠気、頭痛、吐き気；乾燥したひび割れた肌；化学性肺炎（誤嚥性）。</p>	立地条件の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違				
記載内容																
国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC: 1400, 10 月 2001)	本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。液体を飲み込むと、肺に吸い込んで化学性肺炎を起こすことがある。中枢神経系に影響を与えることがある。															
基準値	1,100ppm（※石油蒸留物（ナフサ）の LEL 値）															
致死（LC）データ	なし															
IDLH (1994)	<p>ヒトの急性吸入毒性データに基づけば、石油蒸留物（ナフサ）では約 4,000ppm が適切。 [Drinker et al. 1943; Henderson and Haggard 1943]</p> <p>人体のデータ</p> <p>眼、鼻、などの刺激；めまい、眠気、頭痛、吐き気；乾燥したひび割れた肌；化学性肺炎（誤嚥性）。</p>															
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>出典</th> <th>記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIOSH</td><td>IDLH 1,100ppm*</td></tr> <tr> <td>日本産業衛生学会</td><td>最大許容濃度 なし</td></tr> <tr> <td>産業中毒便覧 (10 月 1977)</td><td>人では、300～700ppm・18 分間曝露しても症状は現れず、2800～7000ppm・14 分間曝露するとめまいが現れた。900ppm 以上では、30 分間曝露で被検者 10 名中 9 名が眼の刺激を訴えた。</td></tr> <tr> <td>有毒性評価書</td><td>なし</td></tr> <tr> <td>許容濃度の提案理由</td><td>短期曝露時間、かつ、症状が現れない濃度範囲として産業中毒便覧で 300～700ppm としており、過度に保守的でない 700ppm を設定。</td></tr> <tr> <td>化学物質安全性（ハザード）評価シート</td><td>なし</td></tr> </tbody> </table>		出典	記載内容	NIOSH	IDLH 1,100ppm*	日本産業衛生学会	最大許容濃度 なし	産業中毒便覧 (10 月 1977)	人では、300～700ppm・18 分間曝露しても症状は現れず、2800～7000ppm・14 分間曝露するとめまいが現れた。900ppm 以上では、30 分間曝露で被検者 10 名中 9 名が眼の刺激を訴えた。	有毒性評価書	なし	許容濃度の提案理由	短期曝露時間、かつ、症状が現れない濃度範囲として産業中毒便覧で 300～700ppm としており、過度に保守的でない 700ppm を設定。	化学物質安全性（ハザード）評価シート	なし	
出典	記載内容															
NIOSH	IDLH 1,100ppm*															
日本産業衛生学会	最大許容濃度 なし															
産業中毒便覧 (10 月 1977)	人では、300～700ppm・18 分間曝露しても症状は現れず、2800～7000ppm・14 分間曝露するとめまいが現れた。900ppm 以上では、30 分間曝露で被検者 10 名中 9 名が眼の刺激を訴えた。															
有毒性評価書	なし															
許容濃度の提案理由	短期曝露時間、かつ、症状が現れない濃度範囲として産業中毒便覧で 300～700ppm としており、過度に保守的でない 700ppm を設定。															
化学物質安全性（ハザード）評価シート	なし															
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">700ppm を有毒ガス防護判断基準値とする</div>																
 : 有毒ガス防護判断基準値設定の直接の根拠																

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由														
<p>第 3.2-2 表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（5/7） (硝酸)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0183, 11 月 2016)</td><td>本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。経口摂取すると、腐食性を示す。吸入すると、喘息様反応（RADS）を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎および肺水腫を引き起こすことがある。 肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。</td></tr> <tr> <td>IDLH (1994)</td><td> <table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>25ppm</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>30 分間の LC<sub>50</sub> 値(ラット)が 138ppm [Gray et al. 1954]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 25ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Gekkan 1980] and animals [Diggle and Gage 1954]</td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table> </td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">         IDLH 値の 25ppm を有毒ガス防護判断基準値とする     </div> <p style="color: red;">□□□ : 有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p>	記載内容		国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0183, 11 月 2016)	本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。経口摂取すると、腐食性を示す。吸入すると、喘息様反応（RADS）を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎および肺水腫を引き起こすことがある。 肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。	IDLH (1994)	<table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>25ppm</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>30 分間の LC<sub>50</sub> 値(ラット)が 138ppm [Gray et al. 1954]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 25ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Gekkan 1980] and animals [Diggle and Gage 1954]</td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table>	基準値	25ppm	致死(LC)データ	30 分間の LC <sub>50</sub> 値(ラット)が 138ppm [Gray et al. 1954]	人体のデータ	IDLH 値 25ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Gekkan 1980] and animals [Diggle and Gage 1954]		IDLH 値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。	泊発電所 3 号炉	<p>立地条件の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</p>
記載内容																
国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0183, 11 月 2016)	本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。経口摂取すると、腐食性を示す。吸入すると、喘息様反応（RADS）を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎および肺水腫を引き起こすことがある。 肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。															
IDLH (1994)	<table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>25ppm</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>30 分間の LC<sub>50</sub> 値(ラット)が 138ppm [Gray et al. 1954]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 25ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Gekkan 1980] and animals [Diggle and Gage 1954]</td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table>	基準値	25ppm	致死(LC)データ	30 分間の LC <sub>50</sub> 値(ラット)が 138ppm [Gray et al. 1954]	人体のデータ	IDLH 値 25ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Gekkan 1980] and animals [Diggle and Gage 1954]		IDLH 値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。							
基準値	25ppm															
致死(LC)データ	30 分間の LC <sub>50</sub> 値(ラット)が 138ppm [Gray et al. 1954]															
人体のデータ	IDLH 値 25ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Gekkan 1980] and animals [Diggle and Gage 1954]															
	IDLH 値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。															

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）		泊発電所 3 号炉	相違理由											
第 3.2-2 表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（6/7） (硫化水素)														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0165, 4 月 2017)</td><td>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は、眼および気道を刺激する。このガスを吸入すると、肺水腫を引き起こすことがある。これらの影響は、遅れて現わることがある。医学的な経過観察が必要である。肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、意識喪失を引き起こすことがある。曝露すると、死を引き起こすことがある。</td></tr> <tr> <td>IDLH (1994)</td><td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準値</th><th>100ppm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(ラット)が 713ppm, 1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 673ppm [Back et al. 1972]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 100ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943] 中枢神経系に影響を与える。</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody> </table>		記載内容		国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0165, 4 月 2017)	この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は、眼および気道を刺激する。このガスを吸入すると、肺水腫を引き起こすことがある。これらの影響は、遅れて現わることがある。医学的な経過観察が必要である。肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、意識喪失を引き起こすことがある。曝露すると、死を引き起こすことがある。	IDLH (1994)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>基準値</th><th>100ppm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(ラット)が 713ppm, 1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 673ppm [Back et al. 1972]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 100ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943] 中枢神経系に影響を与える。</td></tr> </tbody> </table>	基準値	100ppm	致死(LC)データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(ラット)が 713ppm, 1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 673ppm [Back et al. 1972]	人体のデータ	IDLH 値 100ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943] 中枢神経系に影響を与える。	立地条件の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違
記載内容														
国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0165, 4 月 2017)	この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は、眼および気道を刺激する。このガスを吸入すると、肺水腫を引き起こすことがある。これらの影響は、遅れて現わることがある。医学的な経過観察が必要である。肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、意識喪失を引き起こすことがある。曝露すると、死を引き起こすことがある。													
IDLH (1994)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>基準値</th><th>100ppm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(ラット)が 713ppm, 1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 673ppm [Back et al. 1972]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 100ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943] 中枢神経系に影響を与える。</td></tr> </tbody> </table>	基準値	100ppm	致死(LC)データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(ラット)が 713ppm, 1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 673ppm [Back et al. 1972]	人体のデータ	IDLH 値 100ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943] 中枢神経系に影響を与える。							
基準値	100ppm													
致死(LC)データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(ラット)が 713ppm, 1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 673ppm [Back et al. 1972]													
人体のデータ	IDLH 値 100ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943] 中枢神経系に影響を与える。													
出典	記載内容													
NIOSH	IDLH 100ppm													
日本産業衛生学会	最大許容濃度 なし													
産業中毒便覧（増補版）	急性中毒は 700ppm を超える硫化水素の曝露の場合に起り、局所刺激が起るまえに全身中毒を起こし、神経系統の中毒で過呼吸が生じ、呼吸麻痺を起こす。													
有毒性評価書	なし													
許容濃度の提案理由 (産業衛生学雑誌43巻, 2001)	眼の刺激症状は最初にみられる症状で、角結膜炎が起る。角結膜炎が起る濃度は、20ppm, 10ppm あるいは 5ppm, 50ppm と報告されている。またボランティア被験者での一連の実験で 5ppm, 30 分曝露で鼻やのどの刺激症状を訴える者はいなかった。よって、5ppm を設定。													
化学物質安全性 (ハザード) 評価シート	なし													
5ppm を有毒ガス防護判断基準値とする														
  <span style="color: red;">□□□</span> : 有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠														

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由														
<p>第 3.2-2 表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（7/7）  <b>（塩化水素）</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国際化学物質安全性カード          （短期曝露の影響）          (ICSC:0163, 11 月 2016)</td><td>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、喘息様反応（RADS）を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。          肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。</td></tr> <tr> <td>IDLH          (1994)</td><td> <table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>50ppm</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等  <small>[Wohlslagel et al. 1976]</small></td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。  <small>[Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]</small></td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table> </td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">     IDLH 値の 50ppm を有毒ガス防護判断基準値とする   </div> <p style="text-align: center;"> : 有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p>	記載内容		国際化学物質安全性カード （短期曝露の影響） (ICSC:0163, 11 月 2016)	この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、喘息様反応（RADS）を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。 肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。	IDLH (1994)	<table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>50ppm</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等  <small>[Wohlslagel et al. 1976]</small></td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。  <small>[Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]</small></td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table>	基準値	50ppm	致死(LC)データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 <small>[Wohlslagel et al. 1976]</small>	人体のデータ	IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 <small>[Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]</small>		IDLH 値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。	泊発電所 3 号炉	
記載内容																
国際化学物質安全性カード （短期曝露の影響） (ICSC:0163, 11 月 2016)	この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、喘息様反応（RADS）を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。 肺水腫の症状は、2~3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。															
IDLH (1994)	<table border="1"> <tr> <td>基準値</td><td>50ppm</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1 時間の LC<sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等  <small>[Wohlslagel et al. 1976]</small></td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。  <small>[Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]</small></td></tr> <tr> <td></td><td>IDLH 値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table>	基準値	50ppm	致死(LC)データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 <small>[Wohlslagel et al. 1976]</small>	人体のデータ	IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 <small>[Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]</small>		IDLH 値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。							
基準値	50ppm															
致死(LC)データ	1 時間の LC <sub>50</sub> 値(マウス)が 1,108ppm 等 <small>[Wohlslagel et al. 1976]</small>															
人体のデータ	IDLH 値 50ppm はヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 <small>[Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]</small>															
	IDLH 値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。															

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>4. 対象発生源特定のためのスクリーニング評価</p> <p>スクリーニング評価は、ガイドに従い、第4-1表のとおり実施する。</p> <p>なお、重要操作地点の敷地内固定源並びに中央制御室及び緊急時対策所の敷地外固定源について は、スクリーニング評価を実施した。</p> <p><b>【女川原子力発電所 2号炉 有毒ガス（令和4年4月8日提出版）より引用】</b></p> <p>なお、スクリーニング評価が必要な敷地内固定源及び敷地内可動源は存在しなかったことから、 重要操作地点に対する評価及び敷地内可動源に係る評価は実施していない。</p> <p>敷地内固定源及び敷地外固定源からの有毒ガスの発生を想定し、防護措置を考慮せずに中央制御室、緊急時対策所及び重要操作地点における有毒ガス濃度の評価を実施する。</p> <p>なお、東海発電所においては、敷地内に調査対象となる有毒化学物質がないことから、中央制御室、緊急時対策所及び重要操作地点における有毒ガス濃度の評価に影響を与えない。</p> <p>敷地内可動源については、有毒ガス濃度の評価を行わず、防護措置をとることとする。</p>	<p>4. 対象発生源特定のためのスクリーニング評価</p> <p>スクリーニング評価は、ガイドに従い、第4-1表のとおり実施する。</p> <p>なお、スクリーニング評価が必要な敷地内固定源及び敷地外固定源は存在しなかったことから、 中央制御室、緊急時対策所及び重要操作地点に対する評価は実施しない。</p> <p>敷地内可動源については有毒ガス濃度の評価を行わず、防護措置をとることとする。</p>	<p>立地条件及び設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スクリーニング評価の対象の相違（スクリーニング評価を実施しない対象は異なるが、女川と同様の記載）</li> </ul> <p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊発電所は敷地に隣接した他の発電所はない。</li> </ul>

第4-1表 場所、対象発生源及びスクリーニング評価の要否に関する対応

場所	敷地内固定源	敷地外固定源	敷地内可動源
原子炉制御室	○	△	△
緊急時対策所	○	△	△
緊急時制御室	○	△	△
重要操作地点	△	×	×

凡例 ○：スクリーニング評価が必要

△：スクリーニング評価を行わず、対象発生源として対策を行ってもよい。

×：スクリーニング評価は不要

## 4.1 スクリーニング評価対象物質の設定（種類、貯蔵量及び距離）

「3.1 固定源及び可動源の調査」で特定された全ての固定源について、貯蔵されている有毒化学物質の種類、貯蔵量及び距離を設定する。

第4-1表 場所、対象発生源及びスクリーニング評価の要否に関する対応

場所	敷地内固定源	敷地外固定源	敷地内可動源
原子炉制御室	○	△	△
緊急時対策所	○	△	△
緊急時制御室	○	△	△
重要操作地点	△	×	×

凡例 ○：スクリーニング評価が必要

△：スクリーニング評価を行わず、対象発生源として対策を行ってもよい。

×：スクリーニング評価は不要

## 設備、運用の相違

・調査の結果、特定された敷地内外の固定源がないこと、及び  
敷地内可動源については防護措置を取ることからスクリーニング評価を実施しない。このため、東海第二の4.1から4.4.3.1は、泊では作成しないことによる相違。

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p><b>4.2 有毒ガスの発生事象の想定</b></p> <p>敷地内外の固定源について、同時に全ての貯蔵容器が損傷し、当該全ての容器に貯蔵された有毒化学物質の全量流出により発生する有毒ガスの放出を想定する。</p> <p>なお、有毒ガスが発生した際に、受動的に機能を発揮する設備として、別紙 7 のとおり堰等を評価上考慮する。</p>		<p>設備、運用の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査の結果、特定された敷地内外の固定源がないこと、及び敷地内可動源については防護措置を取ることからスクリーニング評価を実施しない。このため、東海第二の 4.1 から 4.4.3.1 は、泊では作成しないことによる相違。</li> </ul>
<p><b>4.3 有毒ガスの放出の評価</b></p> <p>固定源ごとに、有毒化学物質の性状及び保管状態から放出形態を想定し、有毒ガスの単位時間当たりの大気中への放出量及びその継続時間を評価する。</p> <p>気体については、全量が放出し、評価点まで拡散するものとする。</p> <p>液体については、防液堤内に漏えいしたあとは、堰面積、温度等に応じた蒸発率で蒸発するものとする。ただし、東海第二発電所の敷地外固定源として抽出されたアンモニア、塩酸については毒物及び劇物取締法において、硝酸、メタノールについては毒物及び劇物取締法及び消防法において、ガソリンについては消防法において、防液堤の設置が義務付けられているものの、届出情報から堰面積の情報を得られなかった有毒化学物質については防液堤を考慮せず、気体と同様の評価を行う。</p> <p>なお、敷地内固定源のアンモニアについては、薬品濃度が 25% であるが、運用に余裕を見込んだ値としてスクリーニング評価では 26% と設定した。</p> <p>また、敷地外固定源については、届出情報の開示請求を行い、開示された薬品濃度及び堰面積を設定した。ただし、塩酸については届出情報にて薬品濃度が 35% 以上となっているものがあったため、JIS（日本産業規格）により、塩酸の濃度規格値が 35.0%～37.0% と定められていることから、37% と設定した。なお、薬品濃度の情報が得られなかつたものについては 100%，堰面積の情報が得られなかつたものについては、堰がないものとし、1 時間で全量放出するとしてスクリーニング評価を実施した。</p> <p>有毒化学物質の蒸発率は、文献「Modeling Hydrochloric Acid Evaporation in ALOHA」及び「伝熱工学資料（改訂第 5 版 日本機械学会）」に基づき、以下の計算式で評価する。</p>		

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>・蒸発率 <math>E</math></p> $E = A \times K_M \times \left( \frac{M_w \times P_v}{R \times T} \right) \quad \cdots (4-1)$ <p>・物質移動係数 <math>K_M</math></p> $K_M = 0.0048 \times U^{\frac{7}{9}} \times Z^{-\frac{1}{9}} \times S_c^{-\frac{2}{3}} \quad \cdots (4-2)$ $S_c = \frac{v}{D_M} \quad \cdots (4-3)$ $D_M = D_{H_2O} \times \sqrt{\frac{M_{WH_2O}}{M_{Wm}}} \quad \cdots (4-4)$ $D_{H_2O} = D_0 \times \left( \frac{T}{273.15} \right)^{1.75} \quad \cdots (4-5)$ <p>・補正後の蒸発率 <math>E_C</math></p> $E_C = - \left( \frac{P_a}{P_v} \right) \ln \left( 1 - \frac{P_v}{P_a} \right) \times E \quad \cdots (4-6)$		<p>設備、運用の相違</p> <p>・調査の結果、特定された敷地内外の固定源がないこと、及び敷地内可動源については防護措置を取ることからスクリーニング評価を実施しない。このため、東海第二の 4.1 から 4.4.3.1 は、泊では作成しないことによる相違。</p>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）					泊発電所 3 号炉	相違理由
記号	単位	記号の意味	代入値	代入値又は算出式の根拠		設備、運用の相違
$E$	$\text{kg}/\text{s}$	蒸発率	—	・(4-1)式により算出		・調査の結果、特定された敷地内外の固定源がないこと、及び敷地内可動源については防護措置を取ることからスクリーニング評価を実施しない。このため、東海第二の 4.1 から 4.4.3.1 は、泊では作成しないことによる相違。
$E_C$	$\text{kg}/\text{s}$	補正後の蒸発率	—	・(4-6)式により算出		
$K_M$	$\text{m}/\text{s}$	化学物質の物質移動係数	—	・(4-2)式により算出		
$M_w, M_{W_m}$	$\text{kg}/\text{kmol}$	化学物質のモル質量	—	・物性値		
$P_a$	Pa	大気圧	101,325	・標準大気圧 文献：理科年表 平成 31 年（机上版） 丸善出版		
$P_v$	Pa	化学物質の分圧	—	・物性値		
$R$	$\text{J}/\text{kmol}\cdot\text{K}$	気体定数	8314.45	・気体定数 文献：理科年表 平成 31 年（机上版） 丸善出版		
$T$	K	温度	—	・気象データ		
$U$	$\text{m}/\text{s}$	風速	—	・気象データ		
A	$\text{m}^2$	堰面積	—	・固定源に設置されている防波堤の堰面積		
Z	m	堰直径	—	・堰面積より算出 ( $Z = (4/\pi \times A)^{0.5}$ )		
$S_c$	—	化学物質のシュミット数	—	・(4-3)式により算出		
$\nu$	$\text{m}^2/\text{s}$	空気の動粘性係数	—	・雰囲気温度 ( $T$ ) と大気圧における空気の密度及び粘性係数の文献値より算出 ( $\nu = \text{粘性係数}/\text{密度}$ ) 文献：伝熱工学資料 改訂第 5 版 日本機械学会		
$D_M$	$\text{m}^2/\text{s}$	化学物質の分子拡散係数	—	・(4-4)式により算出		
$D_0$	$\text{m}^2/\text{s}$	水の物質拡散係数	$2.2 \times 10^{-5}$	・定数（温度 0°C、大気圧 $P_a$ のとき） 文献：伝熱工学資料 改訂第 5 版 日本機械学会		
$D_{H_2O}$	$\text{m}^2/\text{s}$	水の物質拡散係数	—	・(4-5)式により算出（温度 $T$ 、大気圧 $P_a$ のとき）		
$M_{WH_2O}$	$\text{kg}/\text{kmol}$	水のモル質量	18.015	・物性値 文献：伝熱工学資料 改訂第 5 版 日本機械学会		

なお、スクリーニング評価に用いた有毒化学物質の物性については、別紙 8 に示す。

また、本評価における有毒ガスの拡散は、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に示されたガウスブルームモデルを適用して評価しており、建屋巻き込みによる影響がある場合にはそれを考慮し、保守的な想定をしている。

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<b>4.4 大気拡散及び濃度の評価</b>  中央制御室、緊急時対策所及び重要操作地点における有毒ガス濃度を評価する。  中央制御室等の外気取入口が設置されている位置を原子炉制御室等外評価点といい、原子炉制御室等外評価点での濃度を評価し、運転・対処要員の吸気中の濃度を評価する。その際、原子炉制御室等外評価点での濃度の有毒ガスが、中央制御室等の換気空調設備の通常運転モードで中央制御室等に取り込まれると仮定する。		設備、運用の相違  ・調査の結果、特定された敷地内外の固定源がないこと、及び敷地内可動源については防護措置を取ることからスクリーニング評価を実施しない。このため、東海第二の 4.1 から 4.4.3.1 は、泊では作成しないことによる相違。
<b>4.4.1 原子炉制御室等外評価点</b>  東海第二発電所の原子炉制御室等外評価点として、中央制御室外気取入口及び緊急時対策所外気取入口を設定する。		
<b>4.4.2 原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度評価</b>  大気拡散の評価は、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」の大気拡散の評価式である（4-7）式及び（4-8-1, 2）式に従い、相対濃度を算出する。  解析に用いる気象データは、別紙 9 に示すとおり 2018 年 9 月 26 日に原子炉設置変更許可を受けた東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（発電用原子炉施設の変更）の被ばく評価に使用している気象データ（2005 年 4 月～2006 年 3 月）とする。当該気象データは、当該気象データを検定年とした F 分布検定により、原子炉設置変更許可時点（2018 年 9 月 26 日）の至近 10 年（2008 年 4 月～2018 年 3 月）の気象データと比較して特に異常な年ではないことを確認している。  また、本評価では建屋巻き込みによる影響がある場合にはそれを考慮している。		

$$\chi/Q = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T (\chi/Q)_i \cdot {}_d\delta_i \quad \cdots (4-7)$$

$$(\chi/Q)_i = \frac{1}{\pi \sigma_{yi} \sigma_{zi} U_i} \cdot \exp\left(-\frac{H^2}{2\sigma_{xi}^2}\right) \quad \cdots (4-8-1) \quad (\text{建屋影響を考慮しない場合})$$

$$(\chi/Q)_i = \frac{1}{\pi \Sigma_{yi} \Sigma_{zi} U_i} \cdot \exp\left(-\frac{H^2}{2\Sigma_{xi}^2}\right) \quad \cdots (4-8-2) \quad (\text{建屋影響を考慮する場合})$$

$\chi/Q$  : 実効放出継続時間中の相対濃度 ( $s/m^3$ )

$T$  : 実効放出継続時間 (h)

$(\chi/Q)_i$  : 時刻  $i$  における相対濃度 ( $s/m^3$ )

${}_d\delta_i$  : 時刻  $i$  において風向が当該方位  $d$  にあるとき  ${}_d\delta_i = 1$

時刻  $i$  において風向が当該方位  $d$  にないとき  ${}_d\delta_i = 0$

$\sigma_{yi}$  : 時刻  $i$  における濃度分布の  $y$  方向の拡がりのパラメータ (m)

$\sigma_{zi}$  : 時刻  $i$  における濃度分布の  $z$  方向の拡がりのパラメータ (m)

$U_i$  : 時刻  $i$  における風速 (m/s)

$H$  : 放出源の有効高さ (m)

$\Sigma_{yi}$  :  $\left( \sigma_{yi}^2 + \frac{cA}{\pi} \right)^{1/2}$

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由	
$\Sigma_{zi} : \left( \sigma_{zi}^2 + \frac{cA}{\pi} \right)^{1/2}$ $A$ : 建屋等の風向方向の投影面積(m <sup>2</sup> ) $c$ : 形状係数		<p>4.4.3 運転・対処要員の吸気中の濃度評価</p> <p>(4-7) 式により算出した相対濃度を用いて、運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を評価する。評価に当たっては、まず外気濃度 (kg/m<sup>3</sup>) を算出し、(4-9) 式を用いて外気濃度 (ppm) を算出する。評価に用いる外気濃度 (kg/m<sup>3</sup>) は、(4-10-1) 式及び (4-10-2) 式を用いて年間毎時刻での外気濃度 (kg/m<sup>3</sup>) を算出し、その外気濃度 (kg/m<sup>3</sup>) を小さい方から順に並べ、累積頻度 97% に当たる値を用いる。累積出現頻度 97% 値が得られない場合においては、累積出現頻度 97% 値を超えて最初に値が出現した累積出現頻度の値を用いる。</p> <p>外気濃度 (kg/m<sup>3</sup>) の算出に当たり、有毒化学物質の貯蔵量の単位が届出情報において (L) または (m<sup>3</sup>) となっているものについては、性状が液体のものは別紙 8 に示す液密度を用いて有毒化学物質の質量を求める。また、性状が気体のものは標準状態の気体 1mol の体積である 22.4L で除し、当該有毒化学物質のモル質量を乗ることで有毒化学物質の質量を求める。</p> $C_{ppm} = \frac{C}{M} \times 22.4 \times \frac{T}{273.15} \times 10^6 \quad \dots \quad (4-9)$ $C = E_C \times \frac{x}{Q} \quad \dots \quad (4-10-1) \quad (\text{液体状有毒化学物質の評価})$ $C = q_{GW} \times \frac{x}{Q} \quad \dots \quad (4-10-2) \quad (\text{ガス状有毒化学物質の評価})$ <p> <math>C_{ppm}</math> : 外気濃度 (ppm)  <math>C</math> : 外気濃度 (kg/m<sup>3</sup>) = (g/L)  <math>M</math> : 物質のモル質量 (g/mol)  <math>T</math> : 気温 (K)  <math>E_C</math> : 補正後の蒸発率 (kg/s)  <math>q_{GW}</math> : 質量放出率 (kg/s)  <math>\frac{x}{Q}</math> : 相対濃度 (s/m<sup>3</sup>)         </p>	<p>設備、運用の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>調査の結果、特定された敷地内外の固定源がないこと、及び敷地内可動源については防護措置を取ることからスクリーニング評価を実施しない。このため、東海第二の 4.1 から 4.4.3.1 は、泊では作成しないことによる相違。</li> </ul>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>(4-9) 式により算出した外気濃度を用いて、中央制御室外気取入口及び緊急時対策所外気取入口並びに重要操作地点における有毒ガス濃度を評価する。</p> <p>このとき、評価点から見て、評価点と固定源とを結んだ直線が含まれる風上側の 1 方位及びその隣接方位に敷地内外の固定源が複数ある場合、個々の固定源からの中心軸上の濃度の計算結果を合算する。</p> <p>合算については、空气中に <math>n</math> 種類の有毒ガスがある場合、(4-11) 式により、各有毒ガス濃度の、それぞれの有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和を算出する。</p> $I = \frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \cdots + \frac{C_l}{T_l} + \cdots + \frac{C_n}{T_n} \quad \cdots \quad (4-11)$ <p><math>C_i</math> : 有毒ガス <math>i</math> の濃度  <math>T_i</math> : 有毒ガス <math>i</math> の有毒ガス防護判断基準値</p> <p><b>4.4.3.1 敷地内固定源及び敷地外固定源</b></p> <p>大気拡散評価を第 4.4.3.1-1 表に、蒸発率又は放出率及び相対濃度の評価結果を第 4.4.3.1-2 表に、固定源による有毒ガス影響評価結果を第 4.4.3.1-3 表に示す。</p> <p>評価の結果、中央制御室外気取入口及び緊急時対策所外気取入口において、それらの各有毒ガス濃度の、それぞれの有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和が 1 より小さいことを確認した。</p> <p>また、重要操作地点における有毒ガス濃度は、いずれも有毒ガス防護判断基準値を超えないことを確認した。</p> <p>なお、中央制御室等の外気取入口において、それらの各有毒ガス濃度の、それぞれの有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和が 1 より小さいことから、換気等を考慮した中央制御室等内の濃度評価は実施していない。</p>		<p>設備、運用の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査の結果、特定された敷地内外の固定源がないこと、及び敷地内可動源については防護措置を取ることからスクリーニング評価を実施しない。このため、東海第二の 4.1 から 4.4.3.1 は、泊では作成しないことによる相違。</li> </ul>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）			泊発電所 3 号炉	相違理由
第 4.4.3.1-1 表 大気拡散評価条件				
項目	評価条件	選定理由		
大気拡散評価モデル	「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」の大気拡散の評価式に従い算出	有毒ガスの放出形態を考慮して設定（別紙 10-1 参照）		
気象データ	東海第二発電所における 1 年間の気象データ（2005 年 4 月～2006 年 3 月）	原子炉設置変更許可時点（2018 年 9 月 26 日）の至近 10 年（2008 年 4 月～2018 年 3 月）の気象データと比較して特に異常な年ではなく、また、評価対象とする地理的範囲を代表する気象であることから設定（別紙 9 参照）		
実効放出継続時間	1 時間	「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」の、想定事故時の大気拡散の評価式（短時間放出）の適用のため		
放出源及び放出源高さ	固定源ごとに評価点との位置関係を考慮し設定	ガイドに示されたとおり設定		
累積出現頻度	小さい方から累積して 97%*	ガイドに示されたとおり設定		
建屋巻き込み	考慮する	考慮すべき建屋を選定（別紙 10-2 参照）		
濃度の評価点	中央制御室外気取入口、緊急時対策所外気取入口及び重要操作地点	ガイドに示されたとおり設定		

\* 累積出現頻度 97% 値が得られない場合においては、累積出現頻度 97% 値を超えて最初に値が出現した累積出現頻度の値を用いる。

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）							泊発電所 3 号炉	相違理由
第 4.4.3.1-2 表（1/7） 蒸発率又は放出率及び大気拡散評価の評価結果 (中央制御室外気取入口)								
固定源	貯蔵量	蒸発率又は放出率の評価条件			蒸発率又は 放出率 (kg/s)	蒸発率から 求めた 放出維続 時間 (h)		
		薬品濃度(wt%)	壁面積(m <sup>2</sup> )					
敷地内	届出情報	評価条件	届出情報	評価条件				
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	1.0(m <sup>3</sup> )	25	26 <sup>※1</sup>	8	8	$8.2 \times 10^{-2}$	$8.8 \times 10^{-1}$
敷地外	アンモニア①	10000(kg)	25	25	—	— <sup>※6</sup>	$6.9 \times 10^{-1}$ *7	—
	塩酸①-1	5000(kg)	35	35	—	— <sup>※6</sup>	$4.9 \times 10^{-1}$ *7	—
	塩酸①-2	9450(kg)	35	35	—	— <sup>※6</sup>	$9.2 \times 10^{-1}$ *7	—
	アンモニア②	2000(kg)	10	10	—	— <sup>※6</sup>	$5.6 \times 10^{-2}$ *7	—
	アンモニア③	150000(kg) ×2基	99	99	292	— <sup>※5</sup>	$8.3 \times 10^{-1}$ *7	—
	塩酸③-1	22420(kg) ×2基	35	35	129	129	$1.4 \times 10^{-1}$	$3.2 \times 10^1$
	塩酸③-2	44840(kg)	35	35	148	148	$1.5 \times 10^{-1}$	$2.8 \times 10^1$
	塩酸③-3	7080(kg)	35	35	25	25	$2.9 \times 10^{-2}$	$2.4 \times 10^1$
	アンモニア④	18(kg)	—	100 <sup>※2</sup>	—	— <sup>※6</sup>	$5.0 \times 10^{-3}$ *7	—
	塩酸④-1	900(kg)	35	35	11.5	12 <sup>※4</sup>	$1.8 \times 10^{-2}$	$4.9 \times 10^0$
	塩酸④-2	3000(L)	35	35	9	9	$1.4 \times 10^{-2}$	$2.5 \times 10^1$
	硝酸④	7000(kg)	62	62	12.8	13 <sup>※4</sup>	$1.7 \times 10^{-3}$	$7.1 \times 10^2$
	メタノール④	3000(L)	50	50	9	9	$1.2 \times 10^{-3}$	$3.5 \times 10^2$
	アンモニア⑤	11.28(t)	—	100 <sup>※2</sup>	—	—	$3.1 \times 10^0$ *7	—
	アンモニア⑥	1800(kg)	—	100 <sup>※2</sup>	—	—	$5.0 \times 10^{-1}$ *7	—
	アンモニア⑦	800(kg)	—	100 <sup>※2</sup>	—	—	$2.2 \times 10^{-1}$ *7	—
	塩酸⑧-1	2400(kg)	35	35	8.8	9 <sup>※4</sup>	$1.4 \times 10^{-2}$	$1.7 \times 10^1$
	塩酸⑧-2	1180(kg)	35	35	10	10	$1.5 \times 10^{-2}$	$7.4 \times 10^0$
	塩酸⑧-3	2000(kg)	35 以上	37 <sup>※3</sup>	—	— <sup>※6</sup>	$2.1 \times 10^{-1}$ *7	—
	塩酸⑧-4	354(kg)	35 以上	37 <sup>※3</sup>	0.64	1	$3.8 \times 10^{-3}$	$9.5 \times 10^0$
	塩酸⑨-1	1180(kg)	35	35	—	— <sup>※6</sup>	$1.1 \times 10^{-1}$ *7	—
	塩酸⑨-2	3540(kg)	35	35	—	— <sup>※6</sup>	$3.4 \times 10^{-1}$ *7	—
	硝酸⑩-1	3.0(m <sup>3</sup> )	67.5	68 <sup>※4</sup>	51	51	$8.9 \times 10^{-3}$	$1.0 \times 10^2$
	硝酸⑩-2	1.5(m <sup>3</sup> )	67.5	68 <sup>※4</sup>	92	92	$1.5 \times 10^{-2}$	$2.9 \times 10^1$
	メタノール⑪	12500(L)	—	100 <sup>※2</sup>	—	— <sup>※6</sup>	$3.5 \times 10^0$ *7	—
	メタノール⑫	1405(L)	—	100 <sup>※2</sup>	—	— <sup>※6</sup>	$3.9 \times 10^{-1}$ *7	—
	ガソリン⑬	2800(L)	—	—	—	— <sup>※6</sup>	$6.2 \times 10^{-1}$ *7	—
	ガソリン⑭	576(L)	—	—	—	— <sup>※6</sup>	$1.3 \times 10^{-1}$ *7	—
	ガソリン⑮	910000(L) 2625000(L)	—	—	3249.43	3250 <sup>※4</sup>	$5.3 \times 10^1$	$1.5 \times 10^1$
	ガソリン⑯	574(L)	—	—	—	— <sup>※6</sup>	$1.3 \times 10^{-1}$ *7	—
	塩化水素⑰	6.4(m <sup>3</sup> )	—	100 <sup>※2</sup>	—	—	$1.8 \times 10^{-3}$ *7	—
	硫化水素⑰	6.4(m <sup>3</sup> )	—	100 <sup>※2</sup>	—	—	$1.8 \times 10^{-3}$ *7	—

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）									泊発電所 3 号炉	相違理由
固定源		相対濃度評価条件						相対濃度 (s/m <sup>3</sup> )		
評価に用いた距離(m)	発生源から評価点を見た方位	風速(m/s)	風向	大気安定度	気温(°C)	実効放出継続時間(h)	建屋影響及び投影面積(m <sup>2</sup> )			
敷地内	溶融炉アンモニアタンク	145	NNW	3.8	ENE	D	22.4	1	1000 <sup>※9</sup>	$3.5 \times 10^{-4} \text{ ※10}$
アンモニア①	7300 <sup>※8</sup>	NE	3.3	SW	B	9.9	1	考慮せず <sup>※</sup>	$1.2 \times 10^{-7}$	
塩酸①-1	7300 <sup>※8</sup>	NE	3.3	SW	B	9.9	1	考慮せず <sup>※</sup>	$1.2 \times 10^{-7}$	
塩酸①-2	7300 <sup>※8</sup>	NE	3.3	SW	B	9.9	1	考慮せず <sup>※</sup>	$1.2 \times 10^{-7}$	
アンモニア②	7500 <sup>※8</sup>	NE	3.3	SW	B	9.9	1	考慮せず <sup>※</sup>	$1.2 \times 10^{-7}$	
アンモニア③	3300	NNW	1.4	SSE	B	23.7	1	考慮せず <sup>※</sup>	$6.1 \times 10^{-7}$	
塩酸③-1	3300	NNW	1.4	SSE	B	25.4	1	考慮せず <sup>※</sup>	$6.1 \times 10^{-7} \text{ ※10}$	
塩酸③-2	3300	NNW	1.4	SSE	B	25.4	1	考慮せず <sup>※</sup>	$6.1 \times 10^{-7} \text{ ※10}$	
塩酸③-3	3300	NNW	1.4	SSE	B	25.4	1	考慮せず <sup>※</sup>	$6.1 \times 10^{-7} \text{ ※10}$	
アンモニア④	5300 <sup>※8</sup>	E	2.0	W	F	0.0	1	考慮せず <sup>※</sup>	$2.9 \times 10^{-5}$	
塩酸④-1	5300 <sup>※8</sup>	E	2.3	W	E	22.7	1	考慮せず <sup>※</sup>	$9.6 \times 10^{-6} \text{ ※10}$	
塩酸④-2	5300 <sup>※8</sup>	E	2.3	W	E	22.7	1	考慮せず <sup>※</sup>	$9.6 \times 10^{-6} \text{ ※10}$	
硝酸④	5300 <sup>※8</sup>	E	1.7	W	F	5.2	1	考慮せず <sup>※</sup>	$3.4 \times 10^{-5} \text{ ※10}$	
メタノール④	5300 <sup>※8</sup>	E	1.1	W	F	3.6	1	考慮せず <sup>※</sup>	$5.3 \times 10^{-5} \text{ ※10}$	
アンモニア⑤	5300 <sup>※8</sup>	E	2.0	W	F	0.0	1	考慮せず <sup>※</sup>	$2.9 \times 10^{-5}$	
アンモニア⑥	9300 <sup>※8</sup>	SSW	4.0	NNE	D	7.7	1	考慮せず <sup>※</sup>	$1.1 \times 10^{-6}$	
アンモニア⑦	7800 <sup>※8</sup>	SSW	4.0	NNE	D	7.7	1	考慮せず <sup>※</sup>	$1.4 \times 10^{-6}$	
塩酸⑧-1	720	ENE	1.8	WSW	A	26.1	1	考慮せず <sup>※</sup>	$5.6 \times 10^{-6} \text{ ※10}$	
塩酸⑧-2	720	ENE	1.8	WSW	A	26.1	1	考慮せず <sup>※</sup>	$5.6 \times 10^{-6} \text{ ※10}$	
塩酸⑧-3	720	ENE	1.8	WSW	A	26.1	1	考慮せず <sup>※</sup>	$5.6 \times 10^{-6}$	
塩酸⑧-4	720	ENE	1.8	WSW	A	26.1	1	考慮せず <sup>※</sup>	$5.6 \times 10^{-6} \text{ ※10}$	
塩酸⑨-1	8900 <sup>※8</sup>	ENE	3.6	WSW	B	21.9	1	考慮せず <sup>※</sup>	$9.0 \times 10^{-8}$	
塩酸⑨-2	8900 <sup>※8</sup>	ENE	3.6	WSW	B	21.9	1	考慮せず <sup>※</sup>	$9.0 \times 10^{-8}$	
硝酸⑩-1	4500 <sup>※8</sup>	ESE	1.5	WNW	F	10.0	1	考慮せず <sup>※</sup>	$4.9 \times 10^{-5} \text{ ※10}$	
硝酸⑩-2	4500 <sup>※8</sup>	ESE	1.5	WNW	F	10.0	1	考慮せず <sup>※</sup>	$4.9 \times 10^{-5} \text{ ※10}$	
メタノール⑪	7000 <sup>※8</sup>	NNE	3.7	SSW	R	25.0	1	考慮せず <sup>※</sup>	$1.1 \times 10^{-7}$	
メタノール⑫	8900 <sup>※8</sup>	ENE	3.6	WSW	B	21.9	1	考慮せず <sup>※</sup>	$9.0 \times 10^{-8}$	
ガソリン⑬	1100	E	2.0	W	F	0.0	1	考慮せず <sup>※</sup>	$2.9 \times 10^{-4}$	
ガソリン⑭	5100 <sup>※8</sup>	NNE	3.7	SSW	B	25.0	1	考慮せず <sup>※</sup>	$1.5 \times 10^{-7}$	
ガソリン⑮	4200 <sup>※8</sup>	SSW	4.5	NNE	D	19.8	1	考慮せず <sup>※</sup>	$3.3 \times 10^{-6} \text{ ※10}$	
ガソリン⑯	7500 <sup>※8</sup>	ENE	3.6	WSW	B	21.9	1	考慮せず <sup>※</sup>	$1.1 \times 10^{-7}$	
塩化水素⑰	5500 <sup>※8</sup>	E	2.0	W	F	0.0	1	考慮せず <sup>※</sup>	$2.8 \times 10^{-5}$	
硫化水素⑰	5500 <sup>※8</sup>	E	2.0	W	F	0.0	1	考慮せず <sup>※</sup>	$2.8 \times 10^{-5}$	

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>※1 敷地内固定源のアンモニアについては、薬品濃度が 25% であるが、運用に余裕を見込んだ値としてスクリーニング評価では 26% と設定した。</p> <p>※2 届出情報及び開示情報から情報が得られなかった薬品濃度は、スクリーニング評価では 100% と設定した。</p> <p>※3 塩酸の薬品濃度が 35% 以上となっているものについては、JIS（日本産業規格）により、塩酸の薬品濃度規格値が 35.0%～37.0% と定められているため、スクリーニング評価では 37% と設定した。</p> <p>※4 スクリーニング評価時に、薬品濃度及び堰面積については小数第一位を切り上げた値とした。</p> <p>※5 堰面積が得られたものの、薬品濃度 99% のアンモニアは常温常圧で気体と考えられるため、防液堤を考慮せず 1 時間で全量放出するとしてスクリーニング評価を実施した。</p> <p>※6 届出情報及び開示情報から情報が得られなかった堰面積は、防液堤を考慮せず 1 時間で全量放出するとしてスクリーニング評価を実施した。</p> <p>※7 全量 1 時間放出としてスクリーニング評価を行うため放出率 (kg/s) を設定</p> <p>※8 スクリーニング評価結果が保守的となるよう外気取入口がある建屋のうち最も近い評価点までの距離とした。</p> <p>※9 卷き込みを生じる代表建屋を「固体廃棄物作業建屋」とする。</p> <p>※10 評価点における有毒化学物質の濃度を小さい方から順に並べ、累積出現頻度 97% に当たる値の相対濃度 (s/m<sup>3</sup>)</p>		

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）							泊発電所 3 号炉	相違理由
第 4.4.3.1-2 表 (2/7) 蒸発率又は放出率及び大気拡散評価の評価結果 (緊急時対策所外気取入口)								
固定源	蒸発率又は放出率の評価条件				蒸発率又は 放出率 (kg/s)	蒸発率から 求めた 放出継続 時間 (h)		
	貯蔵量	薬品濃度 (wt%)	堰面積 (m <sup>2</sup> )					
敷地内	固定源	届出情報	評価条件	届出情報	評価条件			
敷地内	溶融炉 アンモニアタンク	1.0 (m <sup>3</sup> )	25	26 <sup>*</sup> 1	8	8	$7.7 \times 10^{-2}$	$9.4 \times 10^{-1}$
敷地外	アンモニア①	10000 (kg)	25	25	—	— <sup>*</sup> 6	$6.9 \times 10^{-1}$ <sup>*</sup> 7	—
	塩酸①-1	5000 (kg)	35	35	—	— <sup>*</sup> 6	$4.9 \times 10^{-1}$ <sup>*</sup> 7	—
	塩酸①-2	9450 (kg)	35	35	—	— <sup>*</sup> 6	$9.2 \times 10^{-1}$ <sup>*</sup> 7	—
	アンモニア②	2000 (kg)	10	10	—	— <sup>*</sup> 6	$5.6 \times 10^{-2}$ <sup>*</sup> 7	—
	アンモニア③	150000 (kg) ×2 基	99	99	292	— <sup>*</sup> 5	$8.3 \times 10^1$ <sup>*</sup> 7	—
	塩酸③-1	22420 (kg) ×2 基	35	35	129	129	$1.4 \times 10^{-1}$	$3.2 \times 10^1$
	塩酸③-2	44840 (kg)	35	35	148	148	$1.6 \times 10^{-1}$	$2.8 \times 10^1$
	塩酸③-3	7080 (kg)	35	35	25	25	$2.9 \times 10^{-2}$	$2.4 \times 10^1$
	アンモニア④	18 (kg)	—	100 <sup>*</sup> 2	—	— <sup>*</sup> 6	$5.0 \times 10^{-3}$ <sup>*</sup> 7	—
	塩酸④-1	900 (kg)	35	35	11.5	12 <sup>*</sup> 4	$1.8 \times 10^{-2}$	$4.9 \times 10^0$
	塩酸④-2	3000 (L)	35	35	9	9	$1.4 \times 10^{-2}$	$2.5 \times 10^1$
	硝酸④	7000 (kg)	62	62	12.8	13 <sup>*</sup> 4	$1.7 \times 10^{-3}$	$7.1 \times 10^2$
	メタノール④	3000 (L)	50	50	9	9	$1.2 \times 10^{-3}$	$3.5 \times 10^2$
	アンモニア⑤	11.28 (t)	—	100 <sup>*</sup> 2	—	—	$3.1 \times 10^0$ <sup>*</sup> 7	—
	アンモニア⑥	1800 (kg)	—	100 <sup>*</sup> 2	—	—	$5.0 \times 10^{-1}$ <sup>*</sup> 7	—
	アンモニア⑦	800 (kg)	—	100 <sup>*</sup> 2	—	—	$2.2 \times 10^{-1}$ <sup>*</sup> 7	—
	塩酸⑧-1	2400 (kg)	35	35	8.8	9 <sup>*</sup> 4	$3.9 \times 10^{-3}$	$6.0 \times 10^1$
	塩酸⑧-2	1180 (kg)	35	35	10	10	$4.3 \times 10^{-3}$	$2.7 \times 10^1$
	塩酸⑧-3	2000 (kg)	35 以上	37 <sup>*</sup> 3	—	— <sup>*</sup> 6	$2.1 \times 10^{-1}$ <sup>*</sup> 7	—
	塩酸⑧-4	354 (kg)	35 以上	37 <sup>*</sup> 3	0.64	1	$1.1 \times 10^{-3}$	$3.4 \times 10^1$
	塩酸⑨-1	1180 (kg)	35	35	—	— <sup>*</sup> 6	$1.1 \times 10^{-1}$ <sup>*</sup> 7	—
	塩酸⑨-2	3540 (kg)	35	35	—	— <sup>*</sup> 6	$3.4 \times 10^{-1}$ <sup>*</sup> 7	—
	硝酸⑩-1	3.0 (m <sup>3</sup> )	67.5	68 <sup>*</sup> 4	51	51	$8.9 \times 10^{-3}$	$1.0 \times 10^2$
	硝酸⑩-2	1.5 (m <sup>3</sup> )	67.5	68 <sup>*</sup> 4	92	92	$1.5 \times 10^{-2}$	$2.9 \times 10^1$
	メタノール⑪	12500 (L)	—	100 <sup>*</sup> 2	—	— <sup>*</sup> 6	$3.5 \times 10^0$ <sup>*</sup> 7	—
	メタノール⑫	1405 (L)	—	100 <sup>*</sup> 2	—	— <sup>*</sup> 6	$3.9 \times 10^{-1}$ <sup>*</sup> 7	—
	ガソリン⑬	2800 (L)	—	—	—	— <sup>*</sup> 6	$6.2 \times 10^{-1}$ <sup>*</sup> 7	—
	ガソリン⑭	576 (L)	—	—	—	— <sup>*</sup> 6	$1.3 \times 10^{-1}$ <sup>*</sup> 7	—
	ガソリン⑮	910000 (L) 2625000 (L)	—	—	3249.43	3250 <sup>*</sup> 4	$5.3 \times 10^1$	$1.5 \times 10^1$
	ガソリン⑯	574 (L)	—	—	—	— <sup>*</sup> 6	$1.3 \times 10^{-1}$ <sup>*</sup> 7	—
	塩化水素⑰	6.4 (m <sup>3</sup> )	—	100 <sup>*</sup> 2	—	—	$1.8 \times 10^{-3}$ <sup>*</sup> 7	—
	硫化水素⑱	6.4 (m <sup>3</sup> )	—	100 <sup>*</sup> 2	—	—	$1.8 \times 10^{-3}$ <sup>*</sup> 7	—

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）									泊発電所 3号炉	相違理由
固定源		相対濃度評価条件						相対濃度 (s/m <sup>3</sup> )		
評価に用いた距離(m)	発生源から評価点を見た方位	風速(m/s)	風向	大気安定度	気温(°C)	実効放出継続時間(h)	建屋影響及び投影面積(m <sup>2</sup> )			
敷地内	溶融炉 アンモニアタンク	480	W	5.4	ENE	D	16.8	1	3000 <sup>pp</sup>	5.1×10 <sup>-5</sup> *10
アンモニア①	7300 <sup>pp</sup>	NE	3.3	SW	B	9.9	1	考慮せず <sup>#</sup>	1.2×10 <sup>-7</sup>	
塩酸①-1	7300 <sup>pp</sup>	NE	3.3	SW	B	9.9	1	考慮せず <sup>#</sup>	1.2×10 <sup>-7</sup>	
塩酸①-2	7300 <sup>pp</sup>	NE	3.3	SW	B	9.9	1	考慮せず <sup>#</sup>	1.2×10 <sup>-7</sup>	
アンモニア②	7500 <sup>pp</sup>	NE	3.3	SW	B	9.9	1	考慮せず <sup>#</sup>	1.2×10 <sup>-7</sup>	
アンモニア③	3400	NNW	1.4	SSE	B	26.7	1	考慮せず <sup>#</sup>	5.6×10 <sup>-7</sup>	
塩酸③-1	3400	NNW	1.4	SSE	B	25.4	1	考慮せず <sup>#</sup>	5.6×10 <sup>-7</sup> *10	
塩酸③-2	3400	NNW	1.4	SSE	B	25.4	1	考慮せず <sup>#</sup>	5.6×10 <sup>-7</sup> *10	
塩酸③-3	3400	NNW	1.4	SSE	B	25.4	1	考慮せず <sup>#</sup>	5.6×10 <sup>-7</sup> *10	
アンモニア④	5300	E	2.0	W	F	0.0	1	考慮せず <sup>#</sup>	2.9×10 <sup>-5</sup>	
塩酸④-1	5300	E	2.3	W	E	22.7	1	考慮せず <sup>#</sup>	9.6×10 <sup>-6</sup> *10	
塩酸④-2	5300	E	2.3	W	E	22.7	1	考慮せず <sup>#</sup>	9.6×10 <sup>-6</sup> *10	
硝酸④	5300	E	1.7	W	F	5.2	1	考慮せず <sup>#</sup>	3.4×10 <sup>-5</sup> *10	
メタノール④	5300	E	1.1	W	F	3.6	1	考慮せず <sup>#</sup>	5.3×10 <sup>-5</sup> *10	
アンモニア⑤	5300	E	2.0	W	F	0.0	1	考慮せず <sup>#</sup>	2.9×10 <sup>-5</sup>	
アンモニア⑥	9300 <sup>pp</sup>	SSW	4.0	NNE	D	7.7	1	考慮せず <sup>#</sup>	1.1×10 <sup>-6</sup>	
アンモニア⑦	7800 <sup>pp</sup>	SSW	4.0	NNE	D	7.7	1	考慮せず <sup>#</sup>	1.4×10 <sup>-6</sup>	
塩酸⑧-1	440	NE	1.6	SW	A	6.3	1	考慮せず <sup>#</sup>	3.1×10 <sup>-5</sup> *10	
塩酸⑧-2	440	NE	1.6	SW	A	6.3	1	考慮せず <sup>#</sup>	3.1×10 <sup>-5</sup> *10	
塩酸⑧-3	440	NE	1.8	SW	A	7.3	1	考慮せず <sup>#</sup>	2.7×10 <sup>-5</sup>	
塩酸⑧-4	440	NE	1.6	SW	A	6.3	1	考慮せず <sup>#</sup>	3.1×10 <sup>-5</sup> *10	
塩酸⑨-1	8900	ENE	3.6	WSW	B	21.9	1	考慮せず <sup>#</sup>	9.0×10 <sup>-8</sup>	
塩酸⑨-2	8900	ENE	3.6	WSW	B	21.9	1	考慮せず <sup>#</sup>	9.0×10 <sup>-8</sup>	
硝酸⑩-1	4500	ESE	1.5	WNW	F	10.0	1	考慮せず <sup>#</sup>	4.9×10 <sup>-5</sup> *10	
硝酸⑩-2	4500	ESE	1.5	WNW	F	10.0	1	考慮せず <sup>#</sup>	4.9×10 <sup>-5</sup> *10	
メタノール⑪	7000 <sup>pp</sup>	NNE	3.7	SSW	B	25.0	1	考慮せず <sup>#</sup>	1.1×10 <sup>-7</sup>	
メタノール⑫	8900	ENE	3.6	WSW	B	21.9	1	考慮せず <sup>#</sup>	9.0×10 <sup>-8</sup>	
ガソリン⑬	840	E	2.0	W	F	0.0	1	考慮せず <sup>#</sup>	4.5×10 <sup>-4</sup>	
ガソリン⑭	5100 <sup>pp</sup>	NNE	3.7	SSW	B	25.0	1	考慮せず <sup>#</sup>	1.5×10 <sup>-7</sup>	
ガソリン⑮	4200 <sup>pp</sup>	SSW	4.5	NNE	D	19.8	1	考慮せず <sup>#</sup>	3.3×10 <sup>-6</sup> *10	
ガソリン⑯	7500	ENE	3.6	WSW	B	21.9	1	考慮せず <sup>#</sup>	1.1×10 <sup>-7</sup>	
塩化水素⑰	5500	E	2.0	W	F	0.0	1	考慮せず <sup>#</sup>	2.8×10 <sup>-5</sup>	
硫化水素⑰	5500	E	2.0	W	F	0.0	1	考慮せず <sup>#</sup>	2.8×10 <sup>-5</sup>	

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>※1 敷地内固定源のアンモニアについては、薬品濃度が 25%であるが、運用に余裕を見込んだ値としてスクリーニング評価では 26%と設定した。</p> <p>※2 届出情報及び開示情報から情報が得られなかった薬品濃度は、スクリーニング評価では 100%と設定した。</p> <p>※3 塩酸の薬品濃度が 35%以上となっているものについては、JIS（日本産業規格）により、塩酸の薬品濃度規格値が 35.0%～37.0%と定められているため、スクリーニング評価では 37%と設定した。</p> <p>※4 スクリーニング評価時に、薬品濃度及び堰面積については小数第一位を切り上げた値とした。</p> <p>※5 堰面積が得られたものの、薬品濃度 99%のアンモニアは常温常圧で气体と考えられるため、防液堤を考慮せず 1 時間で全量放出するとしてスクリーニング評価を実施した。</p> <p>※6 届出情報及び開示情報から情報が得られなかった堰面積は、防液堤を考慮せず 1 時間で全量放出するとしてスクリーニング評価を実施した。</p> <p>※7 全量 1 時間放出としてスクリーニング評価を行うため放出率 (kg/s) を設定</p> <p>※8 スクリーニング評価結果が保守的となるよう外気取入口がある建屋のうち最も近い評価点までの距離とした。</p> <p>※9 卷き込みを生じる代表建屋を「固体廃棄物作業建屋」とする。</p> <p>※10 評価点における有毒化学物質の濃度を小さい方から順に並べ、累積出現頻度 97%に当たる値の相対濃度 (s/m<sup>3</sup>)</p>		

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）						泊発電所3号炉		相違理由		
第4.4.3.1-2表（3/7）蒸発率及び大気拡散評価の評価結果 (東側接続口①)										
固定源	蒸発率評価条件			蒸発率 (kg/s)	蒸発率から求めた 放出継続時間(h)					
	貯蔵量 (m³)	薬品濃度 (wt%)	堰面積 (m²)							
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	1.0	26	8	$8.2 \times 10^{-2}$	$8.8 \times 10^{-1}$				
固定源	相対濃度評価条件							相対濃度 (s/m³)		
	評価に 用いた 距離 (m)	発生源から 評価点を 見た方位	風速 (m/s)	風向	大気 安定度	気温 (°C)	実効放出 継続時間 (h)			
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	95	NW	2.0	SE	B	29.0	1	1000*	$4.9 \times 10^{-4}$
※ 卷き込みを生じる代表建屋を「固体廃棄物作業建屋」とする。										
第4.4.3.1-2表（4/7）蒸発率及び大気拡散評価の評価結果 (東側接続口②)										
固定源	蒸発率評価条件			蒸発率 (kg/s)	蒸発率から求めた 放出継続時間(h)					
	貯蔵量 (m³)	薬品濃度 (wt%)	堰面積 (m²)							
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	1.0	26	8	$1.1 \times 10^{-1}$	$6.4 \times 10^{-1}$				
固定源	相対濃度評価条件							相対濃度 (s/m³)		
	評価に 用いた 距離 (m)	発生源から 評価点を 見た方位	風速 (m/s)	風向	大気 安定度	気温 (°C)	実効放出 継続時間 (h)			
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	85	NNW	4.1	NE	D	26.2	1	1000*	$4.1 \times 10^{-4}$
※ 卷き込みを生じる代表建屋を「固体廃棄物作業建屋」とする。										

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）						泊発電所 3号炉		相違理由		
第4.4.3.1-2表（5/7） 蒸発率及び大気拡散評価の評価結果 (高所東側接続口)										
蒸発率評価条件										
固定源	貯蔵量 (m <sup>3</sup> )	葉品濃度 (wt%)	堰面積 (m <sup>2</sup> )	蒸発率 (kg/s)	蒸発率から求めた放出維続時間(h)					
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	1.0	26	8	$9.8 \times 10^{-2}$					
相対濃度評価条件										
固定源	評価に用いた距離(m)	発生源から評価点を見た方位	風速(m/s)	風向	大気安定度	気温(°C)	実効放出維続時間(h)	建屋影響及び投影面積(m <sup>2</sup> )		
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	230	WSW	4.1	NE	D	24.1	1	1000*	$2.3 \times 10^{-4}$
※ 卷き込みを生じる代表建屋を「固体廃棄物作業建屋」とする。										
第4.4.3.1-2表（6/7） 蒸発率及び大気拡散評価の評価結果 (西側接続口)										
蒸発率評価条件										
固定源	貯蔵量 (m <sup>3</sup> )	葉品濃度 (wt%)	堰面積 (m <sup>2</sup> )	蒸発率 (kg/s)	蒸発率から求めた放出維続時間(h)					
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	1.0	26	8	$2.0 \times 10^{-2}$					
相対濃度評価条件										
固定源	評価に用いた距離(m)	発生源から評価点を見た方位	風速(m/s)	風向	大気安定度	気温(°C)	実効放出維続時間(h)	建屋影響及び投影面積(m <sup>2</sup> )		
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	150	W	0.7	ESE	D	20.6	1	1400*	$1.5 \times 10^{-3}$
※ 卷き込みを生じる代表建屋を「廃棄物処理建屋」とする。										

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）									泊発電所 3 号炉	相違理由			
第 4.4.3.1-2 表 (7/7) 蒸発率及び大気拡散評価の評価結果 (高所西側接続口)													
固定源	蒸発率評価条件				蒸発率	蒸発率から求めた放出継続時間 (h)							
	貯蔵量 (m <sup>3</sup> )	薬品濃度 (wt%)	堰面積 (m <sup>2</sup> )		(kg/s)								
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	1.0	26	8	$6.5 \times 10^{-2}$				$1.1 \times 10^0$				
固定源	相対濃度評価条件							相対濃度					
	評価に用いた距離 (m)	発生源から評価点を見た方位	風速 (m/s)	風向	大気安定度	気温 (°C)	実効放出継続時間 (h)	建屋影響及び投影面積 (m <sup>2</sup> )					
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	280	WSW	2.7	NE	D	22.9	1	1000*	$2.8 \times 10^{-4}$			

※ 卷き込みを生じる代表建屋を「固体廃棄物作業建屋」とする。

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）					泊発電所 3 号炉	相違理由
第 4.4.3.1-3 表 (1/7) 固定源による有毒ガス影響評価結果 (中央制御室外気取入口)						
固定源	評価点から発生源を見た方位	蒸発率又は放出率 (kg/s)	相対濃度 (s/m³)	評価結果		
				評価点における有毒ガス濃度※2 (ppm)	防護判断基準値との比	
敷地内	溶融炉 アンモニアタンク	ESE	$8.2 \times 10^{-2}$	$3.5 \times 10^{-4}$	$4.1 \times 10^1$	$1.4 \times 10^{-1}$
敷地外	アンモニア①	SW	$6.9 \times 10^{-1}$ ※1	$1.2 \times 10^{-7}$	$1.2 \times 10^{-1}$	$3.9 \times 10^{-4}$
	塩酸①-1	SW	$4.9 \times 10^{-1}$ ※1	$1.2 \times 10^{-7}$	$3.8 \times 10^{-2}$	$7.7 \times 10^{-4}$
	塩酸①-2	SW	$9.2 \times 10^{-1}$ ※1	$1.2 \times 10^{-7}$	$7.3 \times 10^{-2}$	$1.4 \times 10^{-3}$
	アンモニア②	SW	$5.6 \times 10^{-2}$ ※1	$1.2 \times 10^{-7}$	$9.2 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-5}$
	アンモニア③	SSE	$8.3 \times 10^1$ ※1	$6.1 \times 10^{-7}$	$7.2 \times 10^1$	$2.4 \times 10^{-1}$
	塩酸③-1	SSE	$1.4 \times 10^{-1}$	$6.1 \times 10^{-7}$	$5.6 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-3}$
	塩酸③-2	SSE	$1.6 \times 10^{-1}$	$6.1 \times 10^{-7}$	$6.3 \times 10^{-2}$	$1.3 \times 10^{-3}$
	塩酸③-3	SSE	$2.9 \times 10^{-2}$	$6.1 \times 10^{-7}$	$1.2 \times 10^{-2}$	$2.4 \times 10^{-4}$
	アンモニア④	W	$5.0 \times 10^{-3}$ ※1	$2.9 \times 10^{-5}$	$2.1 \times 10^{-1}$	$7.0 \times 10^{-4}$
	塩酸④-1	W	$1.8 \times 10^{-2}$	$9.6 \times 10^{-6}$	$1.2 \times 10^{-1}$	$2.3 \times 10^{-3}$
	塩酸④-2	W	$1.4 \times 10^{-2}$	$9.6 \times 10^{-6}$	$8.9 \times 10^{-2}$	$1.8 \times 10^{-3}$
	硝酸④	W	$1.7 \times 10^{-3}$	$3.4 \times 10^{-6}$	$2.3 \times 10^{-2}$	$9.0 \times 10^{-4}$
	メタノール④	W	$1.2 \times 10^{-3}$	$5.3 \times 10^{-5}$	$4.8 \times 10^{-2}$	$2.4 \times 10^{-4}$
	アンモニア⑤	W	$3.1 \times 10^0$ ※1	$2.9 \times 10^{-5}$	$1.3 \times 10^2$	$4.4 \times 10^{-1}$
	アンモニア⑥	NNE	$5.0 \times 10^{-1}$ ※1	$1.1 \times 10^{-6}$	$8.0 \times 10^{-1}$	$2.7 \times 10^{-3}$
	アンモニア⑦	NNE	$2.2 \times 10^{-1}$ ※1	$1.4 \times 10^{-6}$	$4.6 \times 10^{-1}$	$1.5 \times 10^{-3}$
	塩酸⑧-1	WSW	$1.4 \times 10^{-2}$	$5.6 \times 10^{-6}$	$5.2 \times 10^{-2}$	$1.0 \times 10^{-3}$
	塩酸⑧-2	WSW	$1.5 \times 10^{-2}$	$5.6 \times 10^{-6}$	$5.8 \times 10^{-2}$	$1.2 \times 10^{-3}$
	塩酸⑧-3	WSW	$2.1 \times 10^{-1}$ ※1	$5.6 \times 10^{-6}$	$7.7 \times 10^{-1}$	$1.5 \times 10^{-2}$
	塩酸⑧-4	WSW	$3.8 \times 10^{-3}$	$5.6 \times 10^{-6}$	$1.4 \times 10^{-2}$	$2.9 \times 10^{-4}$
	塩酸⑨-1	WSW	$1.1 \times 10^{-1}$ ※1	$9.0 \times 10^{-8}$	$7.0 \times 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-4}$
	塩酸⑨-2	WSW	$3.4 \times 10^{-1}$ ※1	$9.0 \times 10^{-8}$	$2.1 \times 10^{-2}$	$4.2 \times 10^{-4}$
	硝酸⑩-1	WNW	$8.9 \times 10^{-3}$	$4.9 \times 10^{-5}$	$1.7 \times 10^{-1}$	$6.7 \times 10^{-3}$
	硝酸⑩-2	WNW	$1.5 \times 10^{-2}$	$4.9 \times 10^{-5}$	$2.9 \times 10^{-1}$	$1.2 \times 10^{-2}$
	メタノール⑪	SSW	$3.5 \times 10^0$ ※1	$1.1 \times 10^{-7}$	$2.9 \times 10^{-1}$	$1.4 \times 10^{-3}$
	メタノール⑫	WSW	$3.9 \times 10^{-1}$ ※1	$9.0 \times 10^{-8}$	$2.7 \times 10^{-2}$	$1.3 \times 10^{-4}$
	ガソリン⑬	W	$6.2 \times 10^{-1}$ ※1	$2.9 \times 10^{-4}$	$5.7 \times 10^1$	$8.2 \times 10^{-2}$
	ガソリン⑭	SSW	$1.3 \times 10^{-1}$ ※1	$1.5 \times 10^{-7}$	$5.8 \times 10^{-3}$	$8.3 \times 10^{-6}$
	ガソリン⑮	NNE	$5.3 \times 10^1$	$3.3 \times 10^{-6}$	$5.4 \times 10^1$	$7.8 \times 10^{-2}$
	ガソリン⑯	WSW	$1.3 \times 10^{-1}$ ※1	$1.1 \times 10^{-7}$	$4.2 \times 10^{-3}$	$6.0 \times 10^{-6}$
	塩化水素⑰	W	$1.8 \times 10^{-3}$ ※1	$2.8 \times 10^{-6}$	$5.4 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-3}$
	硫化水素⑰	W	$1.8 \times 10^{-3}$ ※1	$2.8 \times 10^{-6}$	$5.4 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-2}$

※1 全量 1 時間放出としてスクリーニング評価を行うため放出率 (kg/s) を設定

※2 25°C (298.15K) , 1 気圧における各有毒化学物質の体積分率。各有毒化学物質のモル質量は別紙 8 参照

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）					泊発電所 3 号炉	相違理由
固定源による有毒ガス影響評価結果の重ね合わせ結果（中央制御室外気取入口）						
評価点から 発生源を見た方位	固定源 <sup>※1</sup>	当該方位における 防護判断基準との比 <sup>※1</sup>	隣接方位を含めた防護判断 基準値との比の合計 <sup>※1, 2</sup>	評価 <sup>※1</sup>		
N	—	—	—	—		
NNE	アンモニア⑩ アンモニア⑦ ガソリン⑩	$2.7 \times 10^{-3}$ $1.5 \times 10^{-3}$ $7.8 \times 10^{-3}$	$8.3 \times 10^{-2}$ (N, NNE, NE)	影響なし		
NE	—	—	—	—		
ENE	—	—	—	—		
E	—	—	—	—		
ESE	溶融炉アンモニア タンク	$1.4 \times 10^{-1}$	$1.4 \times 10^{-1}$ (E, ESE, SE)	影響なし		
SE	—	—	—	—		
SSE	アンモニア③ 塩酸③-1 塩酸③-2 塩酸③-3	$2.4 \times 10^{-3}$ $1.1 \times 10^{-3}$ $1.3 \times 10^{-3}$ $2.4 \times 10^{-4}$	$2.5 \times 10^{-1}$ (SE, SSE, S)	影響なし		
S	—	—	—	—		
SSW	メタノール⑪ ガソリン⑩	$1.4 \times 10^{-3}$ $8.3 \times 10^{-6}$	$1.5 \times 10^{-3}$ (S, SSW, SW)	影響なし		
SW	アンモニア① 塩酸①-1 塩酸①-2 アンモニア②	$3.9 \times 10^{-4}$ $7.7 \times 10^{-4}$ $1.4 \times 10^{-3}$ $3.1 \times 10^{-5}$	$2.3 \times 10^{-2}$ (SSW, SW, WS#)	影響なし		
WSW	塩酸⑧-1 塩酸⑧-2 塩酸⑧-3 塩酸⑧-4 塩酸⑨-1 塩酸⑨-2 メタノール⑫ ガソリン⑩	$1.0 \times 10^{-3}$ $1.2 \times 10^{-3}$ $1.5 \times 10^{-3}$ $2.9 \times 10^{-4}$ $1.4 \times 10^{-4}$ $4.2 \times 10^{-4}$ $1.3 \times 10^{-4}$ $6.0 \times 10^{-6}$	$1.9 \times 10^{-2}$ $5.6 \times 10^{-1}$ (SW, WSW, W)	影響なし		
W	アンモニア④ 塩酸④-1 塩酸④-2 硝酸④ メタノール④ アンモニア⑩ ガソリン⑩ 塩化水素⑩ 硝化水素⑩	$7.0 \times 10^{-4}$ $2.3 \times 10^{-3}$ $1.8 \times 10^{-3}$ $9.0 \times 10^{-4}$ $2.4 \times 10^{-4}$ $4.4 \times 10^{-3}$ $8.2 \times 10^{-2}$ $1.1 \times 10^{-3}$ $1.1 \times 10^{-2}$	$5.4 \times 10^{-1}$ $6.8 \times 10^{-1}$ (WSW, W, WNW)	影響なし		
NNW	硝酸⑩-1 硝酸⑩-2	$6.7 \times 10^{-3}$ $1.2 \times 10^{-2}$	$1.8 \times 10^{-2}$ (W, WNW, NW)	影響なし		
NW	—	—	—	—		
NNW	—	—	—	—		

※1 固定源がない方位に “—” と記載

※2 有効数字 2 桁に切り上げた値を記載

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）						泊発電所 3 号炉	相違理由
隣接方位を含めた固定源による有毒ガス影響評価結果 (評価点：中央制御室外気取入口 影響が最大となる方位：WSW, W, WNW)							
評価点	評価点から 固定源を見た方位	固定源	当該方位における 防護判断基準値との比	隣接方位を含めた 防護判断基準値との 比の合計*	評価		
中央 制御室 外気 取入口	WSW	塩酸⑧-1	$1.0 \times 10^{-3}$	$1.9 \times 10^{-2}$	影響なし		
		塩酸⑧-2	$1.2 \times 10^{-3}$				
		塩酸⑧-3	$1.5 \times 10^{-2}$				
		塩酸⑧-4	$2.9 \times 10^{-4}$				
		塩酸⑨-1	$1.4 \times 10^{-4}$				
		塩酸⑩-2	$4.2 \times 10^{-4}$				
		メタノール⑫	$1.3 \times 10^{-4}$				
		ガソリン⑯	$6.0 \times 10^{-6}$				
	W	アンモニア④	$7.0 \times 10^{-4}$	$5.8 \times 10^{-1}$	影響なし		
		塩酸④-1	$2.3 \times 10^{-3}$				
		塩酸④-2	$1.8 \times 10^{-3}$				
		硝酸④	$9.0 \times 10^{-4}$				
		メタノール④	$2.4 \times 10^{-4}$				
		アンモニア⑮	$4.4 \times 10^{-1}$				
		ガソリン⑯	$8.2 \times 10^{-2}$				
		塩化水素⑰	$1.1 \times 10^{-3}$				
	WNW	硫化水素⑰	$1.1 \times 10^{-2}$	$1.8 \times 10^{-2}$			
		硝酸⑩-1	$6.7 \times 10^{-3}$				
		硝酸⑩-2	$1.2 \times 10^{-2}$				

※ 有効数字 2 術に切り上げた値を記載

## 有毒ガス防護 (第 26 条 原子炉制御室等, 第 34 条 緊急時対策所)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

東海第二発電所 (令和 4 年 11 月 18 日提出版)						泊発電所 3 号炉	相違理由	
第 4.4.3.1-3 表 (2/7) 固定源による有毒ガス影響評価結果 (緊急時対策所外気取入口)								
固定源	評価点から発生源を見た方位	蒸発率又は放出率 (kg/s)	相対濃度 (s/m <sup>3</sup> )	評価結果				
				評価点における有毒ガス濃度 <sup>※2</sup> (ppm)	防護判断基準値との比			
敷地内	溶融炉アンモニアタンク	E	$7.7 \times 10^{-2}$	$5.1 \times 10^{-6}$	$5.7 \times 10^0$	$1.9 \times 10^{-2}$		
敷地外	アンモニア①	SW	$6.9 \times 10^{-1}$ ※1	$1.2 \times 10^{-7}$	$1.2 \times 10^{-1}$	$3.9 \times 10^{-4}$		
	塩酸①-1	SW	$4.9 \times 10^{-1}$ ※1	$1.2 \times 10^{-7}$	$3.8 \times 10^{-2}$	$7.7 \times 10^{-4}$		
	塩酸①-2	SW	$9.2 \times 10^{-1}$ ※1	$1.2 \times 10^{-7}$	$7.3 \times 10^{-2}$	$1.4 \times 10^{-3}$		
	アンモニア②	SW	$5.6 \times 10^{-2}$ ※1	$1.2 \times 10^{-7}$	$9.2 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-6}$		
	アンモニア③	SSE	$8.3 \times 10^1$ ※1	$5.6 \times 10^{-7}$	$6.6 \times 10^1$	$2.2 \times 10^{-1}$		
	塩酸③-1	SSE	$1.4 \times 10^{-1}$	$5.6 \times 10^{-7}$	$5.1 \times 10^{-2}$	$1.0 \times 10^{-3}$		
	塩酸③-2	SSE	$1.6 \times 10^{-1}$	$5.6 \times 10^{-7}$	$5.8 \times 10^{-2}$	$1.2 \times 10^{-3}$		
	塩酸③-3	SSE	$2.9 \times 10^{-2}$	$5.6 \times 10^{-7}$	$1.1 \times 10^{-2}$	$2.2 \times 10^{-4}$		
	アンモニア④	W	$5.0 \times 10^{-3}$ ※1	$2.9 \times 10^{-6}$	$2.1 \times 10^{-1}$	$7.0 \times 10^{-4}$		
	塩酸④-1	W	$1.8 \times 10^{-2}$	$9.6 \times 10^{-6}$	$1.2 \times 10^{-1}$	$2.3 \times 10^{-3}$		
	塩酸④-2	W	$1.4 \times 10^{-2}$	$9.6 \times 10^{-6}$	$8.9 \times 10^{-2}$	$1.8 \times 10^{-3}$		
	硝酸④	W	$1.7 \times 10^{-3}$	$3.4 \times 10^{-5}$	$2.3 \times 10^{-2}$	$9.0 \times 10^{-4}$		
	メタノール④	W	$1.2 \times 10^{-3}$	$5.3 \times 10^{-5}$	$4.8 \times 10^{-2}$	$2.4 \times 10^{-4}$		
	アンモニア⑤	W	$3.1 \times 10^0$ ※1	$2.9 \times 10^{-5}$	$1.3 \times 10^2$	$4.4 \times 10^{-1}$		
	アンモニア⑥	NNE	$5.0 \times 10^{-1}$ ※1	$1.1 \times 10^{-6}$	$8.0 \times 10^{-1}$	$2.7 \times 10^{-3}$		
	アンモニア⑦	NNE	$2.2 \times 10^{-1}$ ※1	$1.4 \times 10^{-6}$	$4.6 \times 10^{-1}$	$1.5 \times 10^{-3}$		
	塩酸⑧-1	SW	$3.9 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$7.9 \times 10^{-2}$	$1.6 \times 10^{-3}$		
	塩酸⑧-2	SW	$4.3 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$8.8 \times 10^{-2}$	$1.8 \times 10^{-3}$		
	塩酸⑧-3	SW	$2.1 \times 10^{-1}$ ※1	$2.7 \times 10^{-5}$	$3.8 \times 10^0$	$7.5 \times 10^{-2}$		
	塩酸⑧-4	SW	$1.1 \times 10^{-3}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$2.2 \times 10^{-2}$	$4.4 \times 10^{-4}$		
	塩酸⑨-1	WSW	$1.1 \times 10^{-1}$ ※1	$9.0 \times 10^{-8}$	$7.0 \times 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-4}$		
	塩酸⑨-2	WSW	$3.4 \times 10^{-1}$ ※1	$9.0 \times 10^{-8}$	$2.1 \times 10^{-2}$	$4.2 \times 10^{-4}$		
	硝酸⑩-1	WNW	$8.9 \times 10^{-3}$	$4.9 \times 10^{-5}$	$1.7 \times 10^{-1}$	$6.7 \times 10^{-3}$		
	硝酸⑩-2	WNW	$1.5 \times 10^{-2}$	$4.9 \times 10^{-5}$	$2.9 \times 10^{-1}$	$1.2 \times 10^{-2}$		
	メタノール⑪	SSW	$3.5 \times 10^0$ ※1	$1.1 \times 10^{-7}$	$2.9 \times 10^{-1}$	$1.4 \times 10^{-3}$		
	メタノール⑫	WSW	$3.9 \times 10^{-1}$ ※1	$9.0 \times 10^{-8}$	$2.7 \times 10^{-2}$	$1.3 \times 10^{-4}$		
	ガソリン⑬	W	$6.2 \times 10^{-1}$ ※1	$4.5 \times 10^{-4}$	$8.7 \times 10^1$	$1.2 \times 10^{-1}$		
	ガソリン⑭	SSW	$1.3 \times 10^{-1}$ ※1	$1.5 \times 10^{-7}$	$5.8 \times 10^{-3}$	$8.3 \times 10^{-6}$		
	ガソリン⑮	NNE	$5.3 \times 10^1$	$3.3 \times 10^{-6}$	$5.4 \times 10^1$	$7.8 \times 10^{-2}$		
	ガソリン⑯	WSW	$1.3 \times 10^{-1}$ ※1	$1.1 \times 10^{-7}$	$4.2 \times 10^{-3}$	$6.0 \times 10^{-6}$		
	塩化水素⑰	W	$1.8 \times 10^{-3}$ ※1	$2.8 \times 10^{-5}$	$5.4 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-3}$		
	硫化水素⑰	W	$1.8 \times 10^{-3}$ ※1	$2.8 \times 10^{-5}$	$5.4 \times 10^{-2}$	$1.1 \times 10^{-2}$		

※1 全量 1 時間放出としてスクリーニング評価を行うため放出率 (kg/s) を設定

※2 25°C (298.15K), 1 気圧における各有毒化学物質の体積分率。各有毒化学物質のモル質量は別紙 8 参照

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）					泊発電所 3 号炉	相違理由
固定源による有毒ガス影響評価結果の重ね合わせ（緊急時対策所外気取入口）						
評価点から発生源を見た方位	固定源 <sup>※1</sup>	当該方位における防護判断基準との比 <sup>※1</sup>	隣接方位を含めた防護判断基準との比の合計 <sup>※1, 2</sup>	評価 <sup>※1</sup>		
N	—	—	—	—		
NNE	アンモニア⑩ アンモニア⑦ ガソリン⑩	$2.7 \times 10^{-3}$ $1.5 \times 10^{-2}$ $7.8 \times 10^{-2}$	$8.2 \times 10^{-2}$ (N, NNE, NE)	影響なし		
NE	—	—	—	—		
ENE	—	—	—	—		
E	溶融炉アンモニアタンク	$1.9 \times 10^{-2}$	$1.9 \times 10^{-2}$ (ENE, E, ESE)	影響なし		
ESE	—	—	—	—		
SE	—	—	—	—		
SSE	アンモニア③ 塩酸③-1 塩酸③-2 塩酸③-3	$2.2 \times 10^{-1}$ $1.0 \times 10^{-3}$ $1.2 \times 10^{-3}$ $2.2 \times 10^{-4}$	$2.2 \times 10^{-1}$ $2.3 \times 10^{-3}$ (SE, SSE, S)	影響なし		
S	—	—	—	—		
SSW	メタノール⑪ ガソリン⑩	$1.4 \times 10^{-3}$ $8.3 \times 10^{-6}$	$1.5 \times 10^{-3}$ (S, SSW, SW)	影響なし		
SW	アンモニア① 塩酸①-1 塩酸①-2 アンモニア② 塩酸⑧-1 塩酸⑧-2 塩酸⑧-3 塩酸⑧-4	$3.9 \times 10^{-4}$ $7.7 \times 10^{-4}$ $1.4 \times 10^{-3}$ $3.1 \times 10^{-3}$ $1.6 \times 10^{-3}$ $1.8 \times 10^{-3}$ $7.5 \times 10^{-3}$ $4.4 \times 10^{-4}$	$0.2 \times 10^{-2}$ $8.4 \times 10^{-3}$ (SSW, SW, WSW)	影響なし		
WSW	塩酸⑨-1 塩酸⑨-2 メタノール⑫ ガソリン⑩	$1.4 \times 10^{-4}$ $4.2 \times 10^{-4}$ $1.3 \times 10^{-4}$ $6.0 \times 10^{-6}$	$7.0 \times 10^{-4}$ $6.7 \times 10^{-3}$ (SW, WSW, W)	影響なし		
W	アンモニア① 塩酸④-1 塩酸④-2 硝酸④ メタノール④ アンモニア⑤ ガソリン⑩ 塩化水素⑩ 硫酸水素⑩	$7.0 \times 10^{-4}$ $2.3 \times 10^{-3}$ $1.8 \times 10^{-3}$ $9.0 \times 10^{-4}$ $2.4 \times 10^{-4}$ $4.4 \times 10^{-4}$ $1.2 \times 10^{-1}$ $1.1 \times 10^{-3}$ $1.1 \times 10^{-2}$	$5.8 \times 10^{-1}$ $6.0 \times 10^{-3}$ (WSW, W, NW)	影響なし		
NW	硝酸⑩-1 硝酸⑩-2	$6.7 \times 10^{-3}$ $1.2 \times 10^{-2}$	$1.8 \times 10^{-2}$ (W, UNW, NW)	影響なし		
NW	—	—	—	—		
NNW	—	—	—	—		

※1 固定源がない方位に “-” と記載

※2 有効数字 2 術に切り上げた値を記載

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）						泊発電所 3 号炉	相違理由
評価点	評価点から 固定源を見た方位	固定源	当該方位における 防護判断基準値との比	隣接方位を含めた 防護判断基準値との 比の合計*		泊発電所 3 号炉	
				評価			
隣接方位を含めた固定源による有毒ガス影響評価結果 (評価点：緊急時対策所外気取入口 影響が最大となる方位：SW, WSW, W)							
緊急時 対策所 外気 取入口	SW	アンモニア①	$3.9 \times 10^{-4}$	$8.2 \times 10^{-2}$	影響なし	泊発電所 3 号炉	
		塩酸①-1	$7.7 \times 10^{-4}$				
		塩酸①-2	$1.4 \times 10^{-3}$				
		アンモニア②	$3.1 \times 10^{-5}$				
		塩酸⑧-1	$1.6 \times 10^{-3}$				
		塩酸⑧-2	$1.8 \times 10^{-3}$				
		塩酸⑧-3	$7.5 \times 10^{-2}$				
		塩酸⑧-4	$4.4 \times 10^{-4}$				
	WSW	塩酸⑨-1	$1.4 \times 10^{-4}$	$7.0 \times 10^{-4}$	影響なし	泊発電所 3 号炉	
		塩酸⑨-2	$4.2 \times 10^{-4}$				
		メタノール⑫	$1.3 \times 10^{-4}$				
		ガソリン⑯	$6.0 \times 10^{-6}$				
	W	アンモニア④	$7.0 \times 10^{-4}$	$5.8 \times 10^{-1}$	影響なし	泊発電所 3 号炉	
		塩酸④-1	$2.3 \times 10^{-3}$				
		塩酸④-2	$1.8 \times 10^{-3}$				
		硝酸④	$9.0 \times 10^{-4}$				
		メタノール④	$2.4 \times 10^{-4}$				
		アンモニア⑤	$4.4 \times 10^{-1}$				
		ガソリン⑯	$1.2 \times 10^{-1}$				
		塩化水素⑰	$1.1 \times 10^{-3}$				
		硫化水素⑰	$1.1 \times 10^{-2}$				

※ 有効数字 2 術に切り上げた値を記載

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）							泊発電所3号炉	相違理由
第4.4.3.1-3表（3/7） 固定源による有毒ガス影響評価結果 (東側接続口①)								
固定源	発生源から評価点を見た方位	蒸発率(kg/s)	相対濃度(s/m³)	評価結果				
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	NW	$8.2 \times 10^{-2}$	$4.9 \times 10^{-4}$	$5.8 \times 10^1$	$1.9 \times 10^{-1}$	影響なし	
※ 25°C (298.15K), 1気圧におけるアンモニア (モル質量 17.0g/mol) の体積分率								
第4.4.3.1-3表（4/7） 固定源による有毒ガス影響評価結果 (東側接続口②)								
固定源	発生源から評価点を見た方位	蒸発率(kg/s)	相対濃度(s/m³)	評価結果				
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	NNW	$1.1 \times 10^{-1}$	$4.1 \times 10^{-4}$	$6.6 \times 10^1$	$2.2 \times 10^{-1}$	影響なし	
※ 25°C (298.15K), 1気圧におけるアンモニア (モル質量 17.0g/mol) の体積分率								
第4.4.3.1-3表（5/7） 固定源による有毒ガス影響評価結果 (高所東側接続口)								
固定源	発生源から評価点を見た方位	蒸発率(kg/s)	相対濃度(s/m³)	評価結果				
敷地内	溶融炉 アンモニア タンク	WSW	$9.8 \times 10^{-2}$	$2.3 \times 10^{-4}$	$3.2 \times 10^1$	$1.1 \times 10^{-1}$	影響なし	
※ 25°C (298.15K), 1気圧におけるアンモニア (モル質量 17.0g/mol) の体積分率								

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）							泊発電所 3 号炉	相違理由
第 4.4.3.1-3 表 (6/7) 固定源による有毒ガス影響評価結果 (西側接続口)								
固定源	発生源から評価点を見た方位	蒸発率 (kg/s)	相対濃度 (s/m³)	評価点における有毒ガス濃度* (ppm)	防護判断基準値との比	評価		
敷地内 溶融炉 アンモニア タンク	W	$2.0 \times 10^{-2}$	$1.5 \times 10^{-3}$	$4.1 \times 10^1$	$1.4 \times 10^{-1}$	影響なし		
※ 25°C (298.15K), 1 気圧におけるアンモニア (モル質量 17.0g/mol) の体積分率定								
第 4.4.3.1-3 表 (7/7) 固定源による有毒ガス影響評価結果 (高所西側接続口)								
固定源	発生源から評価点を見た方位	蒸発率 (kg/s)	相対濃度 (s/m³)	評価点における有毒ガス濃度* (ppm)	防護判断基準値との比	評価		
敷地内 溶融炉 アンモニア タンク	WSW	$6.5 \times 10^{-2}$	$2.8 \times 10^{-4}$	$2.7 \times 10^1$	$8.9 \times 10^{-2}$	影響なし		
※ 25°C (298.15K), 1 気圧におけるアンモニア (モル質量 17.0g/mol) の体積分率定								

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p><b>4.4.3.2 敷地内可動源</b></p> <p>敷地内可動源については、スクリーニング評価によらず、防護措置をとることで対応する。</p>		記載方針の相違 ・敷地内可動源については、スクリーニング評価を実施しないことを 4. で記載していることから、ここでは記載していない。
<p><b>4.5 対象発生源の特定</b></p> <p>敷地内固定源及び敷地外固定源からの有毒ガスの発生を想定し、中央制御室及び緊急時対策所に与える影響を評価した結果、中央制御室外気取入口及び緊急時対策所外気取入口において、それらの各有毒ガス濃度の、それぞれの有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和は 1 より小さい。</p> <p>また、敷地内固定源からの有毒ガスの発生を想定し、重要操作地点に与える影響を評価した結果、重要操作地点における有毒ガス濃度は、いずれも有毒ガス防護判断基準値を超えない。</p> <p>これらの結果より、東海第二発電所の固定源については、運転・対処要員の対処能力が著しく損なわれるおそれのある有毒ガスの対象発生源はないことを確認した。</p> <p>なお、敷地内可動源に対しては、スクリーニング評価によらず防護措置をとることとする。</p>	<p><b>4.1 対象発生源の特定</b></p> <p>スクリーニング評価対象の敷地内固定源及び敷地外固定源はないことから、泊発電所の固定源については、運転・対処要員の対処能力が著しく損なわれるおそれのある有毒ガスの対象発生源はないことを確認した。</p> <p>なお、敷地内可動源に対しては、スクリーニング評価によらず防護措置をとることとする。</p>	項番号の相違 立地条件及び設備の相違 ・泊はスクリーニング評価対象となる特定された敷地内外の固定源がないため、中央制御室外気取入口等における有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和を評価していない。
<p><b>5. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断</b></p> <p>東海第二発電所において、中央制御室及び緊急時対策所の防護対象となる運転・対処要員の対処能力が著しく損なわれることがないように、有毒ガス防護対策を以下のとおり実施する。</p>	<p><b>5. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断</b></p> <p>泊発電所において、中央制御室及び緊急時対策所の防護対象となる運転・対処要員の対処能力が著しく損なわれることがないように、有毒ガス防護対策を以下のとおり実施する。</p>	
<p><b>5.1 対象発生源がある場合の対策</b></p> <p><b>5.1.1 スクリーニング評価結果を踏まえて行う対策</b></p> <p>「4. 対象発生源特定のためのスクリーニング評価」において、敷地内外の固定源に対して評価した結果、特定された対象発生源はない。</p> <p>したがって、対象発生源は、スクリーニング評価を行わず、対策を実施することとした敷地内可動源に限定されることから、中央制御室の運転員及び緊急時対策所の重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員（以下「運転・指示要員」という。）に対して敷地内可動源に対する必要な対策を実施する。</p>	<p><b>5.1 対象発生源がある場合の対策</b></p> <p><b>5.1.1 スクリーニング評価結果を踏まえて行う対策</b></p> <p>「3. 評価に当たって行う事項」において、敷地内外の固定源を調査した結果、特定された対象発生源はない。</p> <p>したがって、対象発生源は、スクリーニング評価を行わず、対策を実施することとした敷地内可動源に限定されることから、中央制御室の運転員及び緊急時対策所の重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員（以下「運転・指示要員」という。）に対して敷地内可動源に対する必要な対策を実施する。</p>	立地条件及び設備の相違 ・泊は特定された敷地内外の固定源がないため、スクリーニング評価を実施していない。
<p><b>5.1.1.1 敷地内可動源に対する対策</b></p> <p>敷地内可動源からの有毒ガスの発生が及ぼす影響により、運転・指示要員の対処能力が著しく損なわれることがないように、運転・指示要員に対して、以下の対策を実施する。</p> <p>なお、対策の実施に当たり、敷地内可動源として特定された薬品タンクローリー等は原則平日通常時間帯に発電所構内に入構すること、また、発電所において重大事故等が発生した場合には、既に入構している可動源は敷地外に避難させ、新たな可動源は発電所構内に入構させないこととする。</p>	<p><b>5.1.1.1 敷地内可動源に対する対策</b></p> <p>敷地内可動源からの有毒ガスの発生が及ぼす影響により、運転・指示要員の対処能力が著しく損なわれることがないように、運転・指示要員に対して、以下の対策を実施する。</p> <p>なお、対策の実施に当たり、敷地内可動源として特定された薬品タンクローリー等は原則平日通常時間帯に発電所構内に入構すること、また、発電所において重大事故等が発生した場合には、既に入構している可動源は敷地外に避難させ、新たな可動源は発電所構内に入構させないこととする。</p>	記載表現の相違

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
(1) 有毒ガスの発生の検出  敷地内可動源に対する有毒ガスの発生の検出のための実施体制及び手順を、別紙11-1のとおり整備する。  敷地内可動源である薬品タンクローリー等からの有毒化学物質の漏えいは、発電所敷地内の移動経路の何れの場所でも発生しうるため、有毒ガスの発生の検出は、人の認知によることとする。  したがって、「3.1.2 敷地内可動源」にて特定した敷地内可動源が発電所構内に入構する場合は、発電所員（薬品受入作業をする担当室員）が発電所入構から薬品タンクへの受入完了まで随行・立会することで、速やかな有毒ガスの発生の検出を可能とする。	(1) 有毒ガスの発生の検出  敷地内可動源に対する有毒ガスの発生の検出のための実施体制及び手順を、別紙7-1のとおり整備する。  敷地内可動源である薬品タンクローリー等からの有毒化学物質の漏えいは、発電所敷地内の移動経路のいずれの場所でも発生しうるため、有毒ガスの発生の検出は、人の認知によることとする。  したがって、「3.1.2 敷地内可動源」にて特定した敷地内可動源が発電所構内に入構する場合は、発電所員（薬品受入作業をする担当課（室）員）が発電所入構から薬品タンクへの受入完了まで随行・立会することで、速やかな有毒ガスの発生の検出を可能とする。	別紙番号の相違  記載表現の相違  要員名称の相違
(2) 通信連絡設備による伝達  敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る連絡体制及び手順を、別紙11-2のとおり整備する。  薬品タンクローリー等からの有毒化学物質の漏えいが発生し、有毒ガスの発生による異常を検知した場合は、敷地内可動源に随行・立会している発電所員（担当室員）から速やかに中央制御室の当直発電長に通信連絡設備等を用いて連絡する。  当直発電長は、通信連絡設備等を用いて連絡責任者に有毒ガスの発生による異常を検知したことを連絡する。  連絡を受けた連絡責任者は、運転員以外の運転・指示要員を招集し、招集された原子力防災管理者（平日勤務時間は発電所長又はその代行者）は、有毒ガスによる影響が考えられる場合は、災害対策本部を設置する。  通信連絡設備は、既存のもの（設置許可基準規則第35条、第62条）を使用するが、既許可と同じ方法で使用することから、既許可に影響を及ぼすものではない。	(2) 通信連絡設備による伝達  敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る連絡体制及び手順を、別紙7-2のとおり整備する。  薬品タンクローリー等からの有毒化学物質の漏えいが発生し、有毒ガスの発生による異常を検知した場合は、敷地内可動源に随行・立会している発電所員（担当課（室）員）から速やかに中央制御室の発電課長（当直）に通信連絡設備等を用いて連絡する。  発電課長（当直）は、通信連絡設備等を用いて連絡責任者に有毒ガスの発生による異常を検知したことを連絡する。  連絡を受けた連絡責任者は、運転員以外の運転・指示要員を招集し、招集された原子力防災管理者（平日勤務時間は発電所長又はその代行者）は、有毒ガスによる影響が考えられる場合は、発電所対策本部を設置する。  通信連絡設備は、現在申請中の新規制基準適合性審査における方針に従い、設計、設置することにより、設置許可基準規則（第35条、第62条）への適合性を図る。	別紙番号の相違  記載表現の相違  要員名称の相違  発電所対策本部名称の相違  記載内容の相違  ・基準適合性審査進捗の相違  (島根と同様の記載)
【島根原子力発電所 2号炉 有毒ガス（令和3年9月6日提出版）より引用】  通信連絡設備は、現在申請中の新規制基準適合性審査における方針に従い、設計、設置することにより設置許可基準規則（設置許可基準規則第35条、第62条）への適合性を図る。  設置許可基準規則第35条、第62条の通信連絡設備は、以下の設計方針とすることとしており、有毒ガスが発生した場合に当該設備を使用しても、基準適合性審査に影響を与えるものではない。  ・設計基準事故が発生した場合において、中央制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、タービン建屋等の建屋内外各所の者への必要な操作、作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等により行うことができる設備として、警報装置及び多様性を確保した通信設備（発電所内）を設置又は保管する設計とする。  ・重大事故等が発生した場合において、発電所の内外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設備を設置又は保管する。	・設計基準事故が発生した場合において、中央制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋、原子炉補助建屋等の建屋内外各所の者への必要な操作、作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等により行うことができる設備として、運転指令設備（警報装置を含む。）、電力保安通信用電話設備（1号、2号及び3号炉共用、一部既設）、移動無線設備、携行型通話装置、無線連絡設備及び衛星電話設備の多様性を確保した通信連絡設備（発電所内）を設置又は保管する設計とする。  ・重大事故等が発生した場合において、発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設備を設置又は保管する。	記載表現の相違  ・泊は列挙する代表建屋として原子炉建屋及び原子炉補助建屋を挙げた。  記載方針の相違（女川審査実績の反映）  ・通信連絡設備（発電所内）該当となる設備を網羅的に記載。  記載方針の相違  ・泊は本文五号（チ、以降）及び添付書類八（3、以降）のうち、共用設備の名称が最初に記載される箇所（共用の宣言）、設備一覧等に共用を記載する方針のため。（35条の記載引用）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由																												
<p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信設備（発電所内）として、衛星電話設備、無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置を設置又は保管する設計とする。</p> <p>衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）は、緊急時対策所内に保管する設計とする。</p> <p>携行式有線通話装置は、中央制御室及び緊急時対策所内に保管する設計とする。</p> <p>衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）は、中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で使用可能な設計とする。</p>	<p>重大事故等が発生した場合において、発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信連絡設備（発電所内）として、衛星電話設備、無線連絡設備、テレビ会議システム（指揮所・待機所間）、インターフォン及び携行型通話装置を設置又は保管する設計とする。</p> <p>衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）は、中央制御室及び緊急時対策所内に保管する設計とする。</p> <p>無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）は、中央制御室及び緊急時対策所内に保管する設計とする。</p> <p>携行型通話装置は、中央制御室及び原子炉補助建屋内に保管する設計とする。</p> <p>衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）及び無線連絡設備のうち無線連絡設備（固定型）は、中央制御室及び緊急時対策所内に設置し、屋外に設置したアンテナと接続することにより、屋内で使用できる設計とする。</p>	<p>記載表現の相違 設備の相違 ・泊 3 号炉では、インターフォン及びテレビ会議システム（指揮所・待機所間）を、指揮所、待機所間を往来することなく、十分なコミュニケーションを可能にする目的で設置している。</p>																												
(3) 防護措置	(3) 防護措置																													
1) 換気空調設備の隔離及び防護具等の配備	1) 換気空調設備の隔離及び防護具等の配備	別紙番号の相違																												
運転・指示要員に対して、敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る実施体制及び手順を、別紙 11-2 のとおり整備する。また、第 5.1.1.1-1 表に示すとおり、全面マスクを配備する。	運転・指示要員に対して、敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る実施体制及び手順を、別紙 7-2 のとおり整備する。また、第 5.1.1.1-1 表に示すとおり、全面マスクを配備する。	要員名称の相違 設備名称の相違																												
当直発電長は、敷地内可動源から有毒ガスの発生による異常の連絡を受けた場合は、速やかに中央制御室の換気系を隔離し、運転員に全面マスクの着用を指示するとともに、連絡責任者に連絡する。また、原子力防災管理者は、有毒ガスによる影響が考えられる場合は、緊急時対策所に災害対策本部を設置する。	当直発電長（当直）は、敷地内可動源からの有毒ガスの発生による異常の連絡を受けた場合は、速やかに中央制御室の換気空調装置を隔離し、運転員に全面マスクの着用を指示するとともに、連絡責任者に連絡する。また、原子力防災管理者は、有毒ガスによる影響が考えられる場合は、緊急時対策所に発電所対策本部を設置する。	本部名称の相違 要員名称の相違																												
災害対策本部長（発電所長又はその代行者）は、外気を取り込まないよう速やかに緊急時対策所の換気設備を隔離するとともに、運転員以外の運転・指示要員に全面マスクの着用を指示する。	発電所対策本部長は、外気を取り込まないよう速やかに緊急時対策所の換気設備を隔離するとともに、運転員以外の運転・指示要員に全面マスクの着用を指示する。	設備名称の相違																												
中央制御室及び緊急時対策所の換気空調設備を隔離した場合は、酸素濃度計や二酸化炭素濃度計を用いて酸素濃度及び二酸化炭素濃度を監視する。さらに、敷地内可動源からの有毒ガスの発生による異常が終息した場合は、速やかに外気入れを再開する。	中央制御室の換気空調装置及び緊急時対策所の換気設備を隔離した場合は、酸素濃度・二酸化炭素濃度計を用いて酸素濃度及び二酸化炭素濃度を監視する。さらに、敷地内可動源からの有毒ガスの発生による異常が終息した場合は、速やかに外気入れを再開する。	防護対象となる要員数及び配備場所名称の相違																												
第 5.1.1.1-1 表 全面マスクの配備	第 5.1.1.1-1 表 全面マスクの配備	配備数、要員数の相違 設備の相違 ・泊は緊急時対策所が指揮所と待機所で構成されるため配備場所を明確化した。 体制の相違 ・泊には中央制御室に常駐する運転員以外の運転・指示要員は配置しない。																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象箇所（防護対象者）</th> <th>要員数</th> <th>全面マスク数量</th> <th>配備場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中央制御室（運転員）</td> <td>7 人</td> <td>7 個</td> <td>原子炉建屋付属棟（中央制御室）</td> </tr> <tr> <td>中央制御室 (運転員以外の運転・指示要員)</td> <td>1 人*</td> <td>1 個</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所 (運転員以外の運転・指示要員)</td> <td>48 人</td> <td>48 個</td> <td>緊急時対策所建屋（緊急時対策所）</td> </tr> </tbody> </table>	対象箇所（防護対象者）	要員数	全面マスク数量	配備場所	中央制御室（運転員）	7 人	7 個	原子炉建屋付属棟（中央制御室）	中央制御室 (運転員以外の運転・指示要員)	1 人*	1 個		緊急時対策所 (運転員以外の運転・指示要員)	48 人	48 個	緊急時対策所建屋（緊急時対策所）	<table border="1"> <thead> <tr> <th>対象箇所（防護対象者）</th> <th>要員数</th> <th>全面マスク数量</th> <th>配備場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中央制御室（運転員）</td> <td>6 人</td> <td>6 個</td> <td>中央制御室</td> </tr> <tr> <td>緊急時対策所 (運転員以外の運転・指示要員)</td> <td>50 人</td> <td>50 個</td> <td>緊急時対策所指揮所</td> </tr> </tbody> </table>	対象箇所（防護対象者）	要員数	全面マスク数量	配備場所	中央制御室（運転員）	6 人	6 個	中央制御室	緊急時対策所 (運転員以外の運転・指示要員)	50 人	50 個	緊急時対策所指揮所	
対象箇所（防護対象者）	要員数	全面マスク数量	配備場所																											
中央制御室（運転員）	7 人	7 個	原子炉建屋付属棟（中央制御室）																											
中央制御室 (運転員以外の運転・指示要員)	1 人*	1 個																												
緊急時対策所 (運転員以外の運転・指示要員)	48 人	48 個	緊急時対策所建屋（緊急時対策所）																											
対象箇所（防護対象者）	要員数	全面マスク数量	配備場所																											
中央制御室（運転員）	6 人	6 個	中央制御室																											
緊急時対策所 (運転員以外の運転・指示要員)	50 人	50 個	緊急時対策所指揮所																											
※ 運転員以外の運転・指示要員の 49 人のうち情報班の 1 人は、中央制御室に常駐する。																														

## 有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）				泊発電所 3 号炉	相違理由
2) 敷地内の有毒化学物質の終息活動の実施  敷地内の有毒化学物質が漏えいし、有毒ガスの発生による異常が発生した場合の敷地内可動源からの有毒化学物質の終息活動に係る実施体制及び手順を、別紙 11-2 のとおり整備する。  終息活動は、担当室マネージャーのもと、終息活動要員（発電所構内に勤務している要員（協力会社社員含む））が実施する体制とする。  また、第 5.1.1.1-2 表に示すとおり、防護具を配備する。				2) 敷地内の有毒化学物質の終息活動の実施  敷地内の有毒化学物質が漏えいし、有毒ガスの発生による異常が発生した場合の敷地内可動源からの有毒化学物質の終息活動に係る実施体制及び手順を、別紙 7-2 のとおり整備する。  終息活動は、担当課（室）長のもと、終息活動要員（発電所構内に勤務している要員（協力会社社員含む））が実施する体制とする。  また、第 5.1.1.1-2 表に示すとおり、防護具を配備する。	別紙番号の相違 要員名称の相違
第 5.1.1.1-2 表 防護具の配備（終息活動要員用）				第 5.1.1.1-2 表 防護具の配備（終息活動要員用）	
防護対象者	要員数	防護具数量	配備場所	防護対象者	要員数
終息活動要員	3 人	・化学防護手袋 ・化学防護長靴 ・全面マスク ・吸收缶（アンモニア対応用）	3 セット 終息活動要員待機場所	終息活動要員	3 人
				・化学防護手袋 ・化学防護長靴 ・全面マスク ・吸收缶（対象ガス別※）	3 セット 終息活動要員待機場所
				※塩酸用、アンモニア・ヒドラジン用の計 2 種類	
5.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策  予期せず発生する有毒ガスが及ぼす影響により、運転・対処要員のうち初動対応を行う要員（以下「運転・初動要員」という。）の対処能力が著しく損なわれることがないように、運転・初動要員に対して、以下の対策を実施する。なお、本対策の実施においては、特定の発生地点は想定していない。				5.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策  予期せず発生する有毒ガスが及ぼす影響により、運転・対処要員のうち初動対応を行う要員（以下「運転・初動要員」という。）の対処能力が著しく損なわれることがないように、運転・初動要員に対して、以下の対策を実施する。なお、本対策の実施においては、特定の発生地点は想定していない。	
5.2.1 防護具等の配備等  運転・初動要員に対して、必要人数分の自給式呼吸用保護具を有毒ガス防護用に配備するとともに、予期せず発生する有毒ガスからの防護のための実施体制及び手順を整備する。  酸素ボンベについては、自給式呼吸用保護具を 1 人当たり 6 時間使用するために必要となる数量を有毒ガス防護用に配備する。  さらに、予期せず発生する有毒ガスに対し、継続的な対応が可能となるよう、バックアップの供給体制を整備する。				5.2.1 防護具等の配備等  運転・初動要員に対して、必要人数分の酸素呼吸器を有毒ガス防護用に配備するとともに、予期せず発生する有毒ガスからの防護のための実施体制及び手順を整備する。  酸素ボンベについては、酸素呼吸器を 1 人当たり 6 時間使用するために必要となる数量を有毒ガス防護用に配備する。  さらに、予期せず発生する有毒ガスに対し、継続的な対応が可能となるよう、バックアップの供給体制を整備する。	設備名称の相違 設備名称の相違
(1) 必要人数分の自給式呼吸用保護具の配備  運転・初動要員に対して、予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、第 5.2.1-1 表に示す、必要となる自給式呼吸用保護具の数量を確保し、所定の場所に配備する。				(1) 必要人数分の酸素呼吸器の配備  運転・初動要員に対して、予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため、第 5.2.1-1 表に示す、必要となる酸素呼吸器の数量を確保し、所定の場所に配備する。	設備名称の相違 設備名称の相違

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）				泊発電所3号炉				相違理由
第5.2.1-1表 自給式呼吸用保護具の配備				第5.2.1-1表 酸素呼吸器の配備				
対象箇所（防護対象者）	要員数	自給式呼吸用保護具数量	配備場所	対象箇所（防護対象者）	要員数	酸素呼吸器数量	配備場所	記載表現の相違
中央制御室（運転員）	7人	7個	原子炉建屋付属棟 (中央制御室)	中央制御室（運転員）	6人	6個	中央制御室	・設備名称の相違
中央制御室 (運転員以外の運転・初動要員)	1人*	1個		緊急時対策所 (運転員以外の運転・初動要員)	4人	4個	緊急時対策所 指揮所	・配備場所名称の相違
緊急時対策所 (運転員以外の運転・初動要員)	3人	3個	緊急時対策所建屋 (緊急時対策所)					配備数、要員数の相違
※ 運転員以外の運転・初動要員の4人のうち情報班の1人は、中央制御室に常駐する。								
(2) 一定量の酸素ボンベの配備								
運転・初動要員に対して、予期せず発生する有毒ガスから一定期間防護が可能となるよう、第5.2.1-2表に示す、必要となる酸素ボンベの数量を確保し、所定の場所に配備する。								
第5.2.1-2表 酸素ボンベの配備				第5.2.1-2表 酸素ボンベの配備				
対象箇所（防護対象者）	要員数	酸素ボンベ数量 <sup>*1</sup>	配備場所	対象箇所（防護対象者）	要員数	酸素ボンベ数量 <sup>*</sup>	配備場所	記載表現の相違
中央制御室（運転員）	7人	7本	原子炉建屋付属棟 (中央制御室)	中央制御室（運転員）	6人	6本	中央制御室	・設備名称の相違
中央制御室 (運転員以外の運転・初動要員)	1人*	1本		緊急時対策所 (運転員以外の運転・初動要員)	4人	4本	緊急時対策所 指揮所	・配備場所名称の相違
緊急時対策所 (運転員以外の運転・初動要員)	3人	3本	緊急時対策所建屋 (緊急時対策所)					配備数、要員数の相違
※1 ガイドに基づき、1人当たり自給式呼吸用保護具を6時間使用するのに必要となる酸素ボンベの数量を設定（別紙12-1参照）								
※2 運転員以外の運転・初動要員の4人のうち情報班の1人は、中央制御室に常駐する。								
(3) 防護のための実施体制及び手順								
運転・初動要員に対して、予期せず発生する有毒ガスからの防護に係る実施体制及び手順を、別紙12-1のとおり整備する。								
(4) バックアップの供給体制の整備								
運転・初動要員に対して、予期せぬ有毒ガスの発生が継続した場合を考慮し、継続的な対応が可能となるよう、敷地外からの酸素ボンベの供給体制を、別紙12-2のとおり整備する。								
5.2.2 通信連絡設備による伝達								
(2) 一定量の酸素ボンベの配備								
運転・初動要員に対して、予期せず発生する有毒ガスから一定期間防護が可能となるよう、第5.2.1-2表に示す、必要となる酸素ボンベの数量を確保し、所定の場所に配備する。								
(3) 防護のための実施体制及び手順								
運転・初動要員に対して、予期せず発生する有毒ガス防護に係る実施体制及び手順を、別紙8-1のとおり整備する。								
(4) バックアップの供給体制の整備								
運転・初動要員に対して、予期せぬ有毒ガスの発生が継続した場合を考慮し、継続的な対応が可能となるよう、敷地外からの酸素ボンベの供給体制を、別紙8-2のとおり整備する。								
5.2.2 通信連絡設備による伝達								

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>運転・初動要員に対して、予期せぬ有毒ガスの発生を知らせるための実施体制及び手順を、別紙 12-1 のとおり整備する。</p> <p>有毒ガス発生の情報、異臭の連絡又は複数の体調不良者の同時発生の情報を得た場合、連絡責任者へ連絡する。</p> <p>災害対策本部長（発電所長又はその代行者）は、当直発電長等に対して防護措置を指示する。</p> <p>なお、通信連絡設備は、可動源の対応と同様に既存のもの（設置許可基準規則第 35 条及び第 62 条）を使用する。</p>	<p>運転・初動要員に対して、予期せぬ有毒ガスの発生を知らせるための実施体制及び手順を、別紙 7-1 のとおり整備する。</p> <p>有毒ガス発生の情報、異臭の連絡又は複数の体調不良者の同時発生の情報を得た場合、連絡責任者へ連絡する。</p> <p>発電所対策本部長（発電所長又はその代行者）は、発電課長（当直）等に対して防護措置を指示する。</p> <p>なお、通信連絡設備は、可動源の対応と同様に、現在申請中の新規制基準適合性審査における方針に従い、設計、設置することにより設置許可基準規則（設置許可基準規則第 35 条、第 62 条）への適合を図る。</p>	<p>別紙番号の相違</p> <p>要員名称の相違</p> <p>要員名称の相違</p> <p>記載内容の相違</p> <p>・基準適合性審査進捗の相違 (島根と同様の記載)</p>
<p>【島根原子力発電所 2 号炉 有毒ガス（令和 3 年 9 月 6 日提出版）より引用】</p> <p>なお、通信連絡設備は、可動源の対応同様に、現在申請中の新規制基準適合性審査における方針に従い、設計、設置することにより設置許可基準規則（設置許可基準規則第 35 条、第 62 条）への適合性を図る。</p>		
<p>5.2.3 敷地外からの連絡</p> <p>敷地外から予期せぬ有毒ガスの発生に係る情報を入手した場合に、当直発電長に対して敷地外の予期せぬ有毒ガスの発生を知らせるための仕組みについては、「5.2.2 通信連絡設備による伝達」の実施体制及び手順と同様である。</p>	<p>5.2.3 敷地外からの連絡</p> <p>敷地外から予期せぬ有毒ガスの発生に係る情報を入手した場合に、発電課長（当直）に対して敷地外の予期せぬ有毒ガスの発生を知らせるための仕組みについては、「5.2.2 通信連絡設備による伝達」の実施体制及び手順と同様である。</p>	<p>要員名称の相違</p>
<p>6. まとめ</p> <p>有毒ガス防護に関する規制改正を受け、東海第二発電所における有毒ガス発生時の影響評価を実施した。</p> <p>評価手法は、ガイドを参照し、評価結果に基づいた防護措置を行うこととした。</p> <p>評価に当たり、東海第二発電所内外の有毒化学物質を特定し、有毒ガス防護判断基準値を設定した。</p> <p>敷地内外固定源に対しては、漏えい時の評価を実施し、中央制御室等の外気取入口の評価点において、それらの各有毒ガス濃度の、それぞれの有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和が 1 より小さい（運転員等の対処能力が損なわれないこと）ことから、設置許可基準規則にて定義される「有毒ガスの発生源」ではなく、検出器及び警報装置を設けなくとも、運転員等は、中央制御室等に一定期間とどまり、支障なく必要な措置をとるための操作を行うことができることを確認した。</p>	<p>6. まとめ</p> <p>有毒ガス防護に関する規制改正をうけ、泊発電所における有毒ガス発生時の影響評価を実施した。</p> <p>評価手法は、ガイドを参照し、評価結果に基づいた防護措置を行うこととした。</p> <p>評価に当たり、泊発電所内外の有毒化学物質を特定し、有毒ガス防護判断基準値を設定した。</p> <p>敷地内外固定源に対しては、スクリーニング評価対象物質が無いことを確認したことから、設置許可基準規則にて定義される「有毒ガスの発生源」はなく、検出器及び警報装置を設けなくとも、運転員等は、中央制御室等に一定期間とどまり、支障なく必要な措置をとるための操作を行うことができることを確認した。</p>	<p>設備の相違</p> <p>・調査の結果、敷地内外の特定された固定源がないことを確認したことからスクリーニング評価を実施していないことに伴う相違。</p>
<p>敷地内可動源に対しては、発電所入構から薬品タンクへの受入完了まで、随行・立会を行う発電所員（担当室員）の確保、連絡体制の確保及び中央制御室等への全面マスクの配備・着用手順の整備による防護措置を実施することで、中央制御室の運転員等の対処能力が著しく損なわれないことを確認した。</p> <p>その他の対応として、予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため自給式呼吸用保護具の配備、着用の手順及び体制を整備し、自給式呼吸用保護具用酸素ボンベの補給に係るバックアップ体制を整備することとした。</p> <p>また、有毒ガスの確認時の通信連絡設備の手順についても整備することとした。</p>	<p>敷地内可動源に対しては、発電所入構から薬品タンクへの受入完了まで、随行・立会を行う発電所員（担当課（室）員）の確保、連絡体制の確保及び中央制御室等への全面マスクの配備・着用手順の整備による防護措置を実施することで、中央制御室の運転員等の対処能力が著しく損なわれないことを確認した。</p> <p>その他の対応として、予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため酸素呼吸器の配備、着用の手順及び体制を整備し、酸素呼吸器用の酸素ボンベの補給に係るバックアップ体制を整備することとした。</p> <p>また、有毒ガスの確認時の通信連絡設備の手順についても整備することとした。</p>	<p>要員名称の相違</p> <p>設備名称の相違</p>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>なお、今後、保安規定等に基づき、発電所敷地内外における新たな有毒化学物質の有無を定期的に確認し、固定源又は可動源に見直しがある場合は、ガイドの要求を踏まえ、必要に応じて防護措置をとることとする。</p> <p>以上のことから、有毒ガス防護に係る設置許可基準規則に適合していることを確認した。有毒ガス防護に係る規則等への適合性を別紙 14 に示す。</p>	<p>今後、保安規定等に基づき、発電所敷地内外における新たな有毒化学物質の有無を定期的に確認し、固定源又は可動源に見直しがある場合は、ガイドの要求を踏まえ、必要に応じて防護措置をとることとする。</p> <p>以上のことから、有毒ガス防護に係る設置許可基準規則に適合していることを確認した。有毒ガス防護に係る規則等への適合性を別紙 9 に示す。</p>	別紙番号の相違

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド		東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
1. 総則			別紙1	別紙 1
1. 1 目的		1.1 目的 (目的については省略)	1.1 目的 (目的については省略)	
本評価ガイドは、設置許可基準規則 1 第 26 条第 3 項等に関し、実用発電用原子炉及びその附属施設（以下「実用発電用原子炉施設」という。）の敷地内外（以下単に「敷地内外」という。）において貯蔵又は輸送されている有毒化学物質から有毒ガスが発生した場合に、1. 2 に示す原子炉制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所（以下「原子炉制御室等」という。）内並びに重大事故等対処上特に重要な操作を行う地点（1. 3（1.1）参照。以下「重要操作地点」という。）にとどまり対処する必要のある要員に対する有毒ガス防護の妥当性 <sup>2</sup> を審査官が判断するための考え方の一例を示すものである。				
1. 2 適用範囲		1.2 適用範囲 → ガイドのとおり 中央制御室、緊急時対策所、重要操作地点における有毒ガス防護対象者を評価対象としている。	1.2 適用範囲 → ガイドのとおり 中央制御室、緊急時対策所、重要操作地点における有毒ガス防護対象者を評価対象としている。	
また、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設並びに再処理施設については、本評価ガイドを参考にし、施設の特性に応じて判断する。  なお、火災・爆発による原子炉制御室等の影響評価は、原子力規制委員会が別に定める「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」 <sup>参1</sup> 及び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」 <sup>参2</sup> による。		なお、火災（大型航空機衝突に伴う火災を含む）・爆発による影響評価は本評価では対象外とする。	なお、火災（大型航空機衝突に伴う火災を含む）・爆発による影響評価は本評価では対象外とする。	
表1 有毒ガス防護対象者				
場所	有毒ガス防護対象者	本評価ガイドでの略称		
原子炉制御室 緊急時制御室	運転員	運転員		
緊急時対策所	指示要員 <sup>3</sup> のうち初動対応を行う者（解説-1） 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員 <sup>4</sup> のうち初動対応を行う者（解説-1） 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員 <sup>5</sup> 重大事故等に対処するため必要な要員 <sup>6</sup>	運転員 指示要員 運転員 着専要員		
重要操作地点	重大事故等対処上特に重要な操作を行う要員 <sup>7</sup>	着専要員		
(解説-1) 初動対応を行う者				
設計基準事故等の発生初期に、緊急時対策所において、緊急時組織の指揮、通報連絡及び要員招集を行う者であり、指揮、通報連絡及び要員招集のため、夜間及び休日も敷地内に常駐する者をいう。				

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>1. 3 用語の定義</p> <p>(1) IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) 値 NIOSH<sup>7</sup>で定められている急性の毒性限度（人間が30分間ばく露された場合、その物質が生命及び健康に対して危険な影響を即時に与える、又は避難能力を妨げるばく露レベルの濃度限度値）をいう参 3。</p> <p>(2) インリーグ 換気空調設備のフィルタを経由しないで原子炉制御室等内に流入する空気をいう。</p> <p>(3) インリーグ率 「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」参 4 の別添資料「原子力発電所の中央制御室の空気流入率測定試験手法」において定められた空気流入率で、換気空調設備のフィルタを経由しないで原子炉制御室等内に流入する単位時間当たりの空気量と原子炉制御室等バウンダリ内の体積との比をいう。</p> <p>(4) 可動源 敷地内において輸送手段（例えば、タンクローリー等）の輸送容器に保管されている、有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質をいう。</p> <p>(5) 緊急時制御室 設置許可基準規則第 4.2 条等に規定する特定重大事故等対処施設の緊急時制御室をいう。</p> <p>(6) 緊急時対策所 設置許可基準規則第 3.4 条等に規定する緊急時対策所をいう。</p> <p>(7) 空気呼吸具 高圧空気容器（以下「空気ポンベ」という。）から減圧弁等を通して、空気を面体<sup>8</sup>に供給する器具のうち顔全体を覆う自給式のプレッシャーデマンド型のものをいう。</p> <p>(8) 原子炉制御室 設置許可基準規則第 2.6 条等に規定する原子炉制御室をいう。</p> <p>(9) 原子炉制御室等バウンダリ 有毒ガスの発生時に、原子炉制御室等の換気空調設備によって、給・排気される区画の境界によって取り囲まれている空間全体をいう。</p>	<p>1.3 用語の定義 → ガイドのとおり ガイドに基づき用語の定義を用いる。</p>	<p>1.3 用語の定義 → ガイドのとおり ガイドに基づき用語の定義を用いる。</p>	

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>(10) 固定源 敷地内外において貯蔵施設（例えば、貯蔵タンク、配管ライン等）に保管されている、有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質をいう。</p> <p>(11) 重要操作地点 重大事故等対処上、要員が一定期間とどまり特に重要な操作を行う屋外の地点のこと、常設設備と接続する屋外に設けられた可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続を行う地点をいう。</p> <p>(12) 有毒ガス 気体状の有毒化学物質（国際化学安全性カード<sup>9</sup>等において、人に対する悪影響が示されている物質）及び有毒化学物質のエアロゾルをいう（有毒化学物質から発生するもの及び他の有毒化学物質等との化学反応によって発生するものを含む。）。</p> <p>(13) 有毒ガス防護判断基準値 技術基準規則解釈<sup>10</sup>第 38 条 1 3、第 46 条 2 及び第 5 3 条 3 等に規定する「有毒ガス防護のための判断基準値」であって、有毒ガスの急性ばく露に関し、中枢神経等への影響を考慮し、運転・対処要員の対処能力（情報を収集発信する能力、判断する能力、操作する能力等）に支障を来さないと想定される濃度限度値をいう。</p> <p>2. 有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ 敷地内の固定源及び可動源並びに敷地外の固定源の流出に対して、運転・対処要員に対する有毒ガス防護の妥当性を確認する。確認の流れを図1に示す。 表2に、対象発生源（有毒ガス防護対象者の吸気中の有毒ガス濃度<sup>11</sup>の評価値が有毒ガス防護判断基準値を超える発生源をいう。以下同じ。）と有毒ガス防護対象者との関係を示す。（解説-2）</p>	<p>2. 有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ→ガイドのとおり 敷地内の固定源及び可動源並びに敷地外の固定源に対して、第2-1図のフローに従い評価している。 有毒ガス影響評価に当たっては、防護対象者をガイド表2のとおり設定している。</p>	<p>2. 有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ→ガイドのとおり 敷地内の固定源及び可動源並びに敷地外の固定源に対して、第2-1図のフローに従い評価している。 有毒ガス影響評価に当たっては、防護対象者をガイド表2のとおり設定している。</p>	

泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由										
<pre> graph TD     A[有毒ガス防護に係る妥当性確認開始] --&gt; B[3. 評価に当たって行う事項]     B --&gt; C[3.1 固定源及び可動源の調査 3.2 有毒ガス防護判断基準値の設定]     C --&gt; D[4. スクリーニング評価（防護措置等を考慮せずに実施）]     D --&gt; E[4.1 スクリーニング評価対象物質の設定（種類、貯蔵量及び頻度） 4.2 有毒ガス発生事象の想定 4.3 有毒ガスの放出の評価 4.4 大気拡散及び濃度の評価]     E --&gt; F[4.5 対象発生源の特定]     F --&gt; G[5. 有毒ガス影響評価（防護措置等を考慮して実施）]     G --&gt; H[5.1 有毒ガスの放出の評価 5.2 大気拡散及び濃度の評価]     H --&gt; I[6. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断]     I --&gt; J[6.1 対象発生源がある場合の対策]     J --&gt; K[6.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策]     K --&gt; L[有毒ガス防護に係る妥当性確認終了]     </pre> <p>図 1 有毒ガス防護に係る妥当性確認の全体の流れ</p>	<pre> graph TD     A[有毒ガス防護に係る妥当性確認開始] --&gt; B[3. 評価に当たって行う事項]     B --&gt; C[3.1 固定源及び可動源の調査 3.2 有毒ガス防護判断基準値の設定]     C --&gt; D[4. 対象発生源特定のためのスクリーニング評価（防護措置等を考慮せずに実施）]     D --&gt; E[4.1 スクリーニング評価対象物質の設定 4.2 有毒ガス発生事象の想定 4.3 有毒ガスの放出の評価 4.4 大気拡散及び濃度の評価]     E --&gt; F[4.5 対象発生源の特定]     F --&gt; G[5. 有毒ガス影響評価（防護措置等を考慮して実施）]     G --&gt; H[5.1 有毒ガスの放出の評価 5.2 大気拡散及び放出の評価]     H --&gt; I[6. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断]     I --&gt; J[6.1 対象発生源がある場合の対策]     J --&gt; K[6.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策]     K --&gt; L[有毒ガス防護に係る妥当性確認終了]     </pre> <p>第2-1図 有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ → ガイドのとおり</p>	<pre> graph TD     A[有毒ガス防護に係る妥当性確認開始] --&gt; B[3. 評価に当たって行う事項]     B --&gt; C[3.1 固定源及び可動源の調査 3.2 有毒ガス防護判断基準値の設定]     C --&gt; D[4. 対象発生源特定のためのスクリーニング評価（防護措置等を考慮せずに実施）]     D --&gt; E[4.1 スクリーニング評価対象物質の設定 4.2 有毒ガス発生事象の想定 4.3 有毒ガスの放出の評価 4.4 大気拡散及び濃度の評価]     E --&gt; F[4.5 対象発生源の特定]     F --&gt; G[5. 有毒ガス影響評価（防護措置等を考慮して実施）]     G --&gt; H[5.1 有毒ガスの放出の評価 5.2 大気拡散及び放出の評価]     H --&gt; I[6. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断]     I --&gt; J[6.1 対象発生源がある場合の対策]     J --&gt; K[6.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策]     K --&gt; L[有毒ガス防護に係る妥当性確認終了]     </pre> <p>第2-1図 有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ → ガイドのとおり</p>	<p>表2 有毒ガス防護対象者と対象発生源の関係</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">有毒ガス防護対象者</th> <th colspan="2">対象発生源がある場合</th> <th rowspan="2">予期せず発生する有毒ガス (対象発生源がない場合を含む。)</th> </tr> <tr> <th>敷地内外の固定源</th> <th>敷地内の可動源</th> </tr> <tr> <td></td> <td>運転・対処要員</td> <td>運転・指示要員</td> <td>運転・初動要員</td> </tr> </table> <p>表2 有毒ガス防護対象者と対象発生源の関係 → ガイドのとおり</p> <p>敷地内外の固定源は、運転・対処要員を防護対象者としている。</p> <p>敷地内の可動源は、運転・指示要員を防護対象者としている。</p> <p>予期せず発生する有毒ガスは、運転・初動要員を防護対象者としている。</p>	有毒ガス防護対象者	対象発生源がある場合		予期せず発生する有毒ガス (対象発生源がない場合を含む。)	敷地内外の固定源	敷地内の可動源		運転・対処要員	運転・指示要員	運転・初動要員
有毒ガス防護対象者	対象発生源がある場合		予期せず発生する有毒ガス (対象発生源がない場合を含む。)										
	敷地内外の固定源	敷地内の可動源											
	運転・対処要員	運転・指示要員	運転・初動要員										

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
(解説-2) 有毒ガス防護対象者と発生源の関係 ① 原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員 原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員については、対象発生源の有無に関わらず、有毒ガスに対する防護を求めることとした。 ② 対象発生源から発生する有毒ガス及び予期せず発生する有毒ガス（対象発生源がない場合を含む。）に係る有毒ガス防護対象者 ➢ 対象発生源から発生する有毒ガスに係る有毒ガス防護対象者 敷地内外の固定源については、特定されたハザードがあるため、設計基準事故時及び重大事故時（大規模損壊時を含む。）に有毒ガスが発生する可能性を考慮し、運転・対処要員を有毒ガス防護対象者とすることとした。 ただし、ブルーム通過中及び重大事故等対処上特に重要な操作中において、敷地内に可動源が存在する（有毒化学物質の補給を行う）ことが想定し難いことから、当該可動源に対しては、運転・指示要員以外については有毒ガス防護対象者としなくてもよいこととした。 ➢ 予期せず発生する有毒ガス（対象発生源がない場合を含む。）に係る有毒ガス防護対象者 特定されたハザードはない場合でも、通常運転時に有毒ガスが発生する可能性を考慮し、運転・初動要員を有毒ガス防護対象者とすることとした。 また、当該有毒ガス防護対象者は、設計基準事故時及び重大事故時（大規模損壊時を含む。）にも、通常運転時と同様に防護される必要がある。			
3. 評価に当たって行う事項 3. 1 固定源及び可動源の調査  (1) 敷地内の固定源及び可動源並びに原子炉制御室から半径 10km 以内にある敷地外の固定源を調査対象としていることを確認する。（解説-3）	3. 評価に当たって行う事項 3.1 固定源及び可動源の調査 (1) → ガイドのとおり 敷地内の固定源及び可動源並びに中央制御室から半径 10km 以内にある敷地外固定源を調査対象としている。なお、固定源及び可動源については、ガイドの定義等に従う。（別紙 4-1）	3. 評価に当たって行う事項 3.1 固定源及び可動源の調査 (1) → ガイドのとおり 敷地内の固定源及び可動源並びに中央制御室から半径 10km 以内にある敷地外固定源を調査対象としている。なお、固定源及び可動源については、ガイドの定義等に従う。（別紙 4-1）	

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

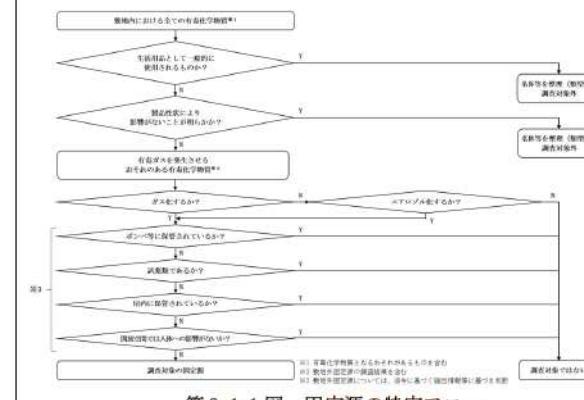
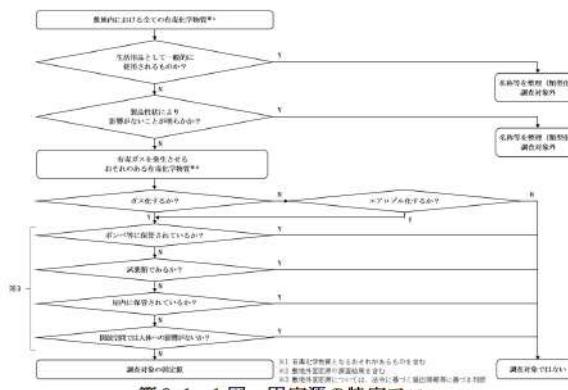
有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>1) 固定源</p> <p>① 敷地内に保管されている全ての有毒化学物質</p>	<p>1) 固定源</p> <p>① 敷地内の固定源は、以下のように調査した。</p> <p>調査対象とする有毒化学物質は、「(12) 有毒ガス」の定義中に「有毒化学物質（国際化学安全性カード等において、人に対する悪影響が示されている物質）」と定義されていることから、「人に対する悪影響が示されている物質」として「(13) 有毒ガス防護判断基準値」の定義における「有毒ガス等の急性ばく露に關し、中枢神経等への影響を考慮し、」に記載されている「中枢神経影響」だけでなく、対処能力を損なう要因として、急性の致死影響及び呼吸障害（呼吸器への影響）も考慮した。</p> <p>また、参照する情報源は、定義に記載されている「国際化学安全性カード」のみではなく、急性毒性の観点で国内法令にて規制されている物質及び化学物質の有害性評価等の世界標準システムを参照とすることで、網羅的に抽出することとした。（別紙 2）</p> <p>発電所構内で有毒化学物質を含むものを整理した上で、生活用品については、日常に存在するものであり、運転・対処要員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と考えられることから、調査対象外と整理した。</p> <p>また、製品性状として、固体や潤滑油のように、有毒ガスを発生させるおそれがないものについては、調査対象外と整理した。</p> <p>なお、東海第二発電所の敷地にその大半を囲まれている東海発電所においては、敷地内に調査対象となる有毒化学物質がないことを確認した。</p>	<p>1) 固定源</p> <p>① 敷地内の固定源は、以下のように調査した。</p> <p>調査対象とする有毒化学物質は、「(12) 有毒ガス」の定義中に「有毒化学物質（国際化学安全性カード等において、人に対する悪影響が示されている物質）」と定義されていることから、「人に対する悪影響が示されている物質」として「(13) 有毒ガス防護判断基準値」の定義における「有毒ガス等の急性ばく露に關し、中枢神経等への影響を考慮し、」に記載されている「中枢神経影響」だけでなく、対処能力を損なう要因として、急性の致死影響及び呼吸障害（呼吸器への影響）も考慮した。</p> <p>また、参照する情報源は、定義に記載されている「国際化学安全性カード」のみではなく、急性毒性の観点で国内法令にて規制されている物質及び化学物質の有害性評価等の世界標準システムを参照とすることで、網羅的に抽出することとした。（別紙 2）</p> <p>発電所構内で有毒化学物質を含むものを整理した上で、生活用品については、日常に存在するものであり、運転・対処要員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と考えられることから、調査対象外と整理した。</p> <p>また、製品性状として、固体や潤滑油のように、有毒ガスを発生させるおそれがないものについては、調査対象外と整理した。</p>	<p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊はガイドのとおり記載している。</li> </ul>
<p>② 敷地外に保管されている有毒化学物質のうち、運転・対処要員の有毒ガス防護の観点から、種類及び量によって影響があるおそれのある有毒化学物質</p> <p>a) 原子炉制御室から半径 10km より遠方であっても、原子炉制御室から半径 10km 近傍に立地する化学工場において多量に保有されている有毒化学物質は対象とする。</p> <p>b) 地方公共団体が定めた「地域防災計画」等の情報（例えば、有毒化学物質を使用する工場、有毒化学物質の貯蔵所の位置、物質の種類・量）を活用してもよい。ただし、こ</p>	<p>② 敷地外の固定源は、運転・対処要員の有毒ガス防護の観点から、種類及び量によって影響があるおそれのある有毒化学物質を調査対象とすべく、「地域防災計画」のみではなく、届出義務のある対象法令を選定し、取扱量の観点及び発電所の立地から「毒物及び劇物取締法」、「消防法」、「高圧ガス保安法」及び「ガス事業法」に対して調査を実施した。（別紙 3）</p>	<p>② 敷地外の固定源は、運転・対処要員の有毒ガス防護の観点から、種類及び量によって影響があるおそれのある有毒化学物質を調査対象とすべく、「地域防災計画」のみではなく、届出義務のある対象法令を選定し、取扱量の観点及び発電所の立地から「毒物及び劇物取締法」、「消防法」及び「高圧ガス保安法」に対して調査を実施した。（別紙 3）</p>	<p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>東海第二については、敷地を一部共有する東海発電所の敷地内固定源について記載</li> </ul> <p>立地条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊発電所周辺には都市ガスが供給されていないことから、ガス事業法を調査対象としていない。</li> </ul>

泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護による影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
これらの情報によって保管されている有毒化学物質が特定できない場合は、事業所の業種等を考慮して物質を推定するものとする。			
2) 可動源 敷地内で輸送される全ての有毒化学物質	2) 可動源 敷地内の可動源は、敷地内の固定源と同様に整理を実施した。 具体的には、有毒化学物質として抽出する化学物質は同じで、生活用品や性状等により、運転・対処要員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と判断できるものは調査対象外と整理した。 なお、東海第二発電所の敷地にその大半を囲まれている東海発電所においては、敷地内に有毒化学物質がないことを確認した。	2) 可動源 敷地内の可動源は、敷地内の固定源と同様に整理を実施した。 具体的には、有毒化学物質として抽出する化学物質は同じで、生活用品や性状等により、運転・対処要員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と判断できるものは調査対象外と整理した。	設備の相違 ・東海第二については、敷地を一部共有する東海発電所の敷地内可動源について記載
(2) 有毒化学物質の性状、貯蔵量、貯蔵方法その他の理由により調査対象外としている場合には、その根拠を確認する。（解説 -4）	(2) → ガイドのとおり 性状等により人体への影響がないと判断できるもの以外は、有毒化学物質の性状・保管状況（揮発性及びエアロゾル化の可能性、ポンベ保管、配備量、建屋内保管）に基づき、漏えい時に大気中に大量に放出されるおそれのないものを整理した。また、性状から密閉空間のみで影響があるものは調査対象外としている。（別紙 4-7-1, 2）	(2) → ガイドのとおり 性状等により人体への影響がないと判断できるもの以外は、有毒化学物質の性状・保管状況（揮発性及びエアロゾル化の可能性、ポンベ保管、配備量、建屋内保管）に基づき、漏えい時に大気中に大量に放出されるおそれのないものを整理した。また、性状から密閉空間のみで影響があるものは調査対象外としている。（別紙 4-7-1, 2）	



泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>(3) 調査対象としている固定源及び可動源に対して、次の項目を確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>－有毒化学物質の名称</li> <li>－有毒化学物質の貯蔵量</li> <li>－有毒化学物質の貯蔵方法</li> <li>－原子炉制御室等及び重要操作地点と有毒ガスの発生源との位置関係（距離、高さ、方位を含む。）</li> <li>－防液堤の有無（防液堤がある場合は、防液堤までの最短距離、防液堤の内面積及び廃液処理槽の有無）（解説-5）</li> <li>－電源、人的操作等を必要とせずに、有毒ガス発生の抑制等の効果が見込める設備（例えば、防液堤内のフロート等）（解説-5）</li> </ul>	<p>第3.1-2図 可動源の特定フロー</p>	<p>第3.1-2図 可動源の特定フロー</p>	<p>(3) → ガイドのとおり</p> <p>調査対象としている固定源及び可動源に対して、名称、貯蔵量、貯蔵方法、位置関係、防液堤の有無及び有毒ガス発生の抑制等の効果が見込める設備を示している。</p> <p>(敷地内固定源：第3.1.1-2～第3.1.1-5表、可動源：第3.1.2-1～第3.1.2-3表、敷地外固定源：第3.1.3-1表～第3.1.3-2表)</p> <p>(3) → ガイドのとおり</p> <p>調査対象としている固定源及び可動源に対して、名称、貯蔵量、貯蔵方法、位置関係、防液堤の有無及び有毒ガス発生の抑制等の効果が見込める設備を示している。</p> <p>(敷地内固定源：対象なし、可動源：第3.1.2-1表～第3.1.2-3表、敷地外固定源：対象なし)</p> <p>設備及び立地条件の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</p>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
(解説-3) 調査対象とする地理的範囲  「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（火災発生の地理的範囲を発電所敷地から半径 10km に設定。）及び米国規制ガイド（有毒化学物質の地理的範囲を原子炉制御室から 5 マイル（約 8km）に設定。）参考として設定した。  (解説-4) 調査対象外とする場合  貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。（例えば、使用場所が限定されていて貯蔵量及び使用量が少ない試薬等）  (解説-5) 対象発生源特定のためのスクリーニング評価の際に考慮してもよい設備  有毒ガスが発生した際に、受動的に機能を発揮する設備については、考慮してもよいこととする。例えば、防液堤は、防液堤が破損する可能性があったとしても、更地となるような壊れ方はせず、堰としての機能を発揮すると考えられる。また、防液堤内のフロートや電源、人的操作等を必要としない中和槽等の設備は、有毒ガス発生の抑制等の機能が恒常的に見込めると考えられる。このことから、対象発生源特定のためのスクリーニング評価（以下単に「スクリーニング評価」という。）においても、これらの設備は評価上考慮してもよい。			
3. 2 有毒ガス防護判断基準値の設定  1)～6) の考えに基づき、発電用原子炉設置者が有毒ガス防護判断基準値を設定していることを確認する。（図 2 参照）  1) 3. 1 で調査した化学物質が有毒化学物質であるかを確認する。有毒化学物質である場合は、2) による。そうでない場合には、評価の対象外とする。  2) 当該有毒化学物質に IDLH 値があるかを確認する。ある場合は 3) に、ない場合は 5) による。	3. 2 有毒ガス防護判断基準値の設定 → ガイドのとおり  固定源及び可動源として特定した物質「アンモニア」、「塩酸」、「メタノール」、「ガソリン」、「硝酸」、「硫化水素」、「塩化水素」は、第 3.2-1 図のフローに従い有毒ガス防護判断基準値を設定している。  1) 有毒化学物質を抽出しており、2) へ移行。  2) 「アンモニア」、「塩酸」、「メタノール」、「ガソリン」、「硝酸」、「塩化水素」、「硫化水素」は、IDLH 値があるため、3) へ。	3. 2 有毒ガス防護判断基準値の設定 → ガイドのとおり  可動源として特定した物質「アンモニア」、「塩酸」、「ヒドラジン」は、第 3.2-1 図のフローに従い有毒ガス防護判断基準値を設定している。  1) 有毒化学物質を抽出しており、2) へ移行。  2) 「アンモニア」、「塩酸」、「ヒドラジン」は、IDLH 値があるため、3) へ。	記載適正化  設備及び立地条件の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違
			設備及び立地条件の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
3) 当該有毒化学物質に中枢神経に対する影響があるかを確認する。ある場合は 4) に、ない場合は当該 IDLH 値を有毒ガス防護判断基準値とする。	3) 「メタノール」、「ガソリン」、「硫化水素」は、中枢神経に影響があることから 4) へ。「アンモニア」、「塩酸」、「硝酸」、「塩化水素」は、中枢神経影響がないことから、IDLH 値を有毒ガス防護判断基準値とする。	3) 「ヒドラジン」は、中枢神経に影響があることから 4) へ。「塩酸」、「アンモニア」は、中枢神経影響がないことから、IDLH 値を有毒ガス防護判断基準値とする。	設備及び立地条件の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違
4) IDLH 値の設定根拠として、中枢神経に対する影響も考慮したデータを用いているかを確認する。用いている場合は、当該 IDLH 値を有毒ガス防護判断基準値とする。用いていない場合は、5) による。	4) 「メタノール」、「ガソリン」、「硫化水素」は、IDLH 値の設定根拠が中枢神経に対する影響を考慮したデータを用いていないため 5) へ。	4) 「ヒドラジン」は、IDLH 値の設定根拠が中枢神経に対する影響を考慮したデータを用いていないため 5) へ。	設備及び立地条件の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違
5) 日本産業衛生学会の定める最大許容濃度 <sup>12</sup> があるか確認する。ある場合は、当該最大許容濃度を有毒ガス防護判断基準値とする。ない場合は、6) による。	5) 「メタノール」、「ガソリン」、「硫化水素」は、日本産業衛生学会の定める最大許容濃度がないため、6) へ。	5) 「ヒドラジン」は、日本産業衛生学会の定める最大許容濃度がないため、6) へ。	設備及び立地条件の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違
6) 文献等を基に、発電用原子炉設置者が有毒ガス防護判断基準値を適切に設定する。 設定に当たっては、次の複数の文献等に基づき、物質ごとに、運転・対処要員の対処能力に支障を来さないと想定される限界濃度を、有毒ガス防護判断基準値として発電用原子炉設置者が適切に設定していることを確認する。 一化学物質総合情報提供システム Chemical Risk Information Platform (CHRIP) <sup>13</sup> 一産業中毒便覧 <sup>14</sup> 一有害性評価書 <sup>15</sup> 一許容濃度等の提案理由 <sup>16</sup> 、許容濃度の暫定値の提案理由 <sup>10</sup> 一化学物質安全性（ハザード）評価シート <sup>17</sup> また、「適切に設定している」とは、設定に際し、最低限、次の①～③を行っていることをいう。 ① 人に対する急性ばく露影響のデータを可能な限り用いていること ② 中枢神経に対する影響がある有毒化学物質については、人の中枢神経に対する影響に関するデータを参考にしていること ③ 文献の最新版を踏まえていること	6) 「メタノール」及び「ガソリン」は文献として、「産業中毒便覧」を参考とし、「硫化水素」は文献として、「産業衛生学雑誌」を参考とし、人体への初期症状が発生する下限濃度を設定した。	6) 「ヒドラジン」は文献として、「有害性評価書」、「許容濃度の提案理由」を参考とし、人体に影響がないことが示されている最大ばく露濃度 10ppm を有毒ガス防護判断基準値とした。	設備及び立地条件の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違 ・特定された有毒化学物質の有毒ガス防護判断基準値設定に用いた参考文献の相違
図 3 に、文献等に基づき有毒ガス防護判断基準値を設定する場合の考え方の例を示す。	① ICSC の短期ばく露の影響を参照している。  ② 中枢神経に影響がある有毒化学物質は、「メタノール」、「ガソリン」、「硫化水素」であり、産業中毒便覧等を参考にしている。  ③ ICSC は各物質毎の最新更新年月版、IDLH は 1994 年版、産業中毒便覧は 1977 年 10 月版及び 1992 年 7 月版、産業衛生学雑誌は 43 卷、2001 年版を参照した。	① ICSC の短期ばく露の影響を参照している。  ② 中枢神経に影響がある有毒化学物質は、「ヒドラジン」であり、「有害性評価書」、「許容濃度の提案理由」、「産業中毒便覧」を参考にしている。  ③ ICSC は各物質毎の最新更新年月版、IDLH は 1994 年版、有害性評価書は Ver.1.1 (2004 年 9 月) 版、許容濃度の提案理由は各物質毎の最新更新年月版、産業中毒便覧は 1992 年 7 月版を参照した。	特定された有毒化学物質の有毒ガス防護判断基準値設定に用いた参考文献の相違（泊は伊方と相違無し）

泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>3.1 で調査した化学物質が有毒化学物質である。 No → 評価対象外 Yes → IDLH 値がある。 IDLH 値がある。→ 有毒ガス防護判断基準値 中枢神経に対する影響がある。→ IDLH 値 IDLH 値の設定根拠として、中枢神経に対する影響を考慮したデータを用いている。→ IDLH 値 日本産業衛生学会の最大許容濃度がある。→ 最大許容濃度 文献等を基に、事業者が設定する。→ 個別に設定</p> <p>図 2 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方</p>	<p>有毒化学物質 IDLH 値がある 中枢神経に対する影響がある IDLH 値の設定根拠として、中枢神経に対する影響を考慮したデータを用いている 最大許容濃度がある 文献等を基に設定</p> <p>有毒ガス防護判断基準値 IDLH 値 最大許容濃度 個別に設定</p> <p>第 3.2-1 図 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方 → ガイドのとおり</p>	<p>有毒化学物質 IDLH がある 中枢神経に対する影響がある IDLH 値の設定根拠として、中枢神経に対する影響を考慮したデータを用いている 最大許容濃度がある 文献等を基に設定</p> <p>有毒ガス防護判断基準値 IDLH 値 最大許容濃度 個別に設定</p> <p>第 3.2-1 図 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方 → ガイドのとおり</p>	

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>エタノールアミン ヒドラジン</p> <p>空気中濃度及び気道を刺激する。中枢神経に影響を与えることがある。意識が低下すると肺水腫を引き起こすことがある。呼吸、中枢神経に影響を与えることがある。ばく露すると、死に至ることがある。</p> <p>蒸発 LC50 データ 30ppm 30ppm 1時間のLC50値（マウス）が30ppm等 [Kapeghian et al. 1982; Tressa et al. 1967]</p> <p>人体のデータ なし なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。</p> <p>（例1）ヒドラジン 出典 記載内容 NDSH IDLH 30ppm：哺乳動物の急性吸入毒性データを基に設定 日本産業衛生学会 最大許容濃度 なし 有害性評価書 許容濃度の根拠理由 なし 人体に対する影響についての記載無し 作業者 45人、呼吸・頭部・眼、頭痛、嘔吐、嘔気、頭痛、嘔吐 作業者 16人以上作業場草書 16人以上作業場草書 16人以上作業場草書 16人以上作業場草書 測定方法：呼吸器内に吸入により暴露 測定結果：頭皮あるいは吸入により暴露 化学物質完全性（ヘザード）評価シート なし 10ppm を有毒ガス防護判断基準値とする。</p> <p>（例2）エタノールアミン 出典 記載内容 NDSH IDLH 30ppm：哺乳動物の急性吸入毒性データを基に設定 日本産業衛生学会 最大許容濃度 なし 人体に対する影響についての記載無し 有害性評価書 作業者 2人、呼吸・頭部・眼、頭痛、嘔吐 作業者 2人、エタノールアミンの過量には頭痛と頭痛が意識された。 作業場草書 12名の作業者 2名の作業者 2名の作業者 2名の作業者 呼吸器内に吸入により暴露 測定方法：呼吸器内に吸入により暴露 測定結果：20ppm 化学物質完全性（ヘザード）評価シート 2名の労働者、高濃度の蒸気による頭痛、嘔吐、頭痛、頭痛、吐き気、頭痛、めまい、頭痛のしきれ、胸の痛み。 25ppm を有毒ガス防護判断基準値とする。</p>	<p>第3.2-2表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（1/7） (アンモニア)</p> <p>記載内容</p> <p>国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0414, 10月2013)</p> <p>基準値 300ppm 致死(LC)データ 1時間のLC<sub>50</sub>値（マウス）が4,230 ppm等 [Kapeghian et al. 1982] IDLH (1994) 人体のデータ IDLH値300ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943; Silverman et al. 1946] 最大短時間曝露許容値は0.5～1時間で300～500ppmであると報告されている。 [Henderson and Haggard 1943] 500ppmに30分間曝露された7人の被験者において、呼吸数の変化及び中等度から重度の刺激が報告されている。 [Silverman et al. 1946] IDLH値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。</p> <p>IDLH値の300ppmを有毒ガス防護判断基準値とする</p> <p>：有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p>	<p>第3.2-2表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（1/3） (アンモニア)</p> <p>記載内容</p> <p>国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0414, 10月2013)</p> <p>基準値 300ppm 致死(LC)データ 1時間のLC<sub>50</sub>値（マウス）が4,230 ppm等 [Kapeghian et al. 1982] IDLH (1994) 人体のデータ IDLH値300ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943; Silverman et al. 1946] 最大短時間曝露許容値は0.5～1時間で300～500ppmであると報告されている。 [Henderson and Haggard 1943] 500ppmに30分間曝露された7人の被験者において、呼吸数の変化及び中等度から重度の刺激が報告されている。 [Silverman et al. 1946] IDLH値があるが、中枢神経に対する影響が明示されていない。</p> <p>IDLH値の300ppmを有毒ガス防護判断基準値とする</p> <p>：有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p>	<p>立地条件及び設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</p>

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由																								
	<p>第3.2-2表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方 (2/7)          (塩酸)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国際化学物質安全性カード          (短期曝露の影響)          (ICSC:0163, 11月2016)</td><td> <p>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、唯息様反応 (RADS) を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。</p> <p>肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。従って、安静と経過観察が不可欠である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準値</th><th>50 ppm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1時間のLC<sub>50</sub>値(マウス)が1,108ppm等          [Wohlslagel et al. 1976]</td></tr> <tr> <td>IDLH          (1994)</td><td> <p>IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。          [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943;Tab Biol Per 1933]</p> <p>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</p> </td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td></td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">IDLH値の50ppmを有毒ガス防護判断基準値とする</p> <p style="text-align: center;">□: 有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p>	記載内容		国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0163, 11月2016)	<p>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、唯息様反応 (RADS) を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。</p> <p>肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。従って、安静と経過観察が不可欠である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準値</th><th>50 ppm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1時間のLC<sub>50</sub>値(マウス)が1,108ppm等          [Wohlslagel et al. 1976]</td></tr> <tr> <td>IDLH          (1994)</td><td> <p>IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。          [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943;Tab Biol Per 1933]</p> <p>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</p> </td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td></td></tr> </tbody> </table>	基準値	50 ppm	致死(LC)データ	1時間のLC <sub>50</sub> 値(マウス)が1,108ppm等 [Wohlslagel et al. 1976]	IDLH (1994)	<p>IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。          [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943;Tab Biol Per 1933]</p> <p>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</p>	人体のデータ		<p>第3.2-2 表有毒ガス防護判断基準値設定の考え方 (2/3)          (塩酸)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国際化学物質安全性カード          (短期曝露の影響)          (ICSC:0163, 11月2016)</td><td> <p>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、唯息様反応 (RADS) を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。</p> <p>肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。従って、安静と経過観察が不可欠である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準値</th><th>50 ppm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1時間のLC<sub>50</sub>値(マウス)が1,108ppm等          [Wohlslagel et al. 1976]</td></tr> <tr> <td>IDLH          (1994)</td><td> <p>IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。          [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943;Tab Biol Per 1933]</p> <p>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</p> </td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td></td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">IDLH値の50ppmを有毒ガス防護判断基準値とする</p> <p style="text-align: center;">□: 有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p>	記載内容		国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0163, 11月2016)	<p>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、唯息様反応 (RADS) を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。</p> <p>肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。従って、安静と経過観察が不可欠である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準値</th><th>50 ppm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1時間のLC<sub>50</sub>値(マウス)が1,108ppm等          [Wohlslagel et al. 1976]</td></tr> <tr> <td>IDLH          (1994)</td><td> <p>IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。          [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943;Tab Biol Per 1933]</p> <p>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</p> </td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td></td></tr> </tbody> </table>	基準値	50 ppm	致死(LC)データ	1時間のLC <sub>50</sub> 値(マウス)が1,108ppm等 [Wohlslagel et al. 1976]	IDLH (1994)	<p>IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。          [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943;Tab Biol Per 1933]</p> <p>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</p>	人体のデータ		<p>立地条件及び設備の相違          ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</p>
記載内容																											
国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0163, 11月2016)	<p>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、唯息様反応 (RADS) を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。</p> <p>肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。従って、安静と経過観察が不可欠である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準値</th><th>50 ppm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1時間のLC<sub>50</sub>値(マウス)が1,108ppm等          [Wohlslagel et al. 1976]</td></tr> <tr> <td>IDLH          (1994)</td><td> <p>IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。          [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943;Tab Biol Per 1933]</p> <p>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</p> </td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td></td></tr> </tbody> </table>	基準値	50 ppm	致死(LC)データ	1時間のLC <sub>50</sub> 値(マウス)が1,108ppm等 [Wohlslagel et al. 1976]	IDLH (1994)	<p>IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。          [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943;Tab Biol Per 1933]</p> <p>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</p>	人体のデータ																			
基準値	50 ppm																										
致死(LC)データ	1時間のLC <sub>50</sub> 値(マウス)が1,108ppm等 [Wohlslagel et al. 1976]																										
IDLH (1994)	<p>IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。          [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943;Tab Biol Per 1933]</p> <p>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</p>																										
人体のデータ																											
記載内容																											
国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0163, 11月2016)	<p>この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、唯息様反応 (RADS) を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。</p> <p>肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。従って、安静と経過観察が不可欠である。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基準値</th><th>50 ppm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>1時間のLC<sub>50</sub>値(マウス)が1,108ppm等          [Wohlslagel et al. 1976]</td></tr> <tr> <td>IDLH          (1994)</td><td> <p>IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。          [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943;Tab Biol Per 1933]</p> <p>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</p> </td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td></td></tr> </tbody> </table>	基準値	50 ppm	致死(LC)データ	1時間のLC <sub>50</sub> 値(マウス)が1,108ppm等 [Wohlslagel et al. 1976]	IDLH (1994)	<p>IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。          [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943;Tab Biol Per 1933]</p> <p>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</p>	人体のデータ																			
基準値	50 ppm																										
致死(LC)データ	1時間のLC <sub>50</sub> 値(マウス)が1,108ppm等 [Wohlslagel et al. 1976]																										
IDLH (1994)	<p>IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。          [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943;Tab Biol Per 1933]</p> <p>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</p>																										
人体のデータ																											

泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由																																														
	<p>伊方発電所 3号炉 有毒ガス（令和元年10月15日提出版）より引用】</p> <p>第3.2-2表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（3／4） (ヒドリン)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国際化学物質安全性カード (短期ばく露の影響) (ICSC:0281、11月2009)</td> <td>吸入すると、眼や気道に腐食の影響が現われてから肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると、腐食性を示す。肝臓及び中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、死に至ることがある。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">IDLH (1994)</td> <td>基準値 50 ppm</td> </tr> <tr> <td>致死(LC)データ 4時間のLC<sub>50</sub>値（マウス）252 ppm等[Comstock et al. 1954], [Jacobson et al. 1955]</td> </tr> <tr> <td>人体のデータ なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">出典 記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIOSH</td> <td>IDLH 50 ppm: 哺乳動物の急性吸入毒性データに基づく設定</td> </tr> <tr> <td>日本産業衛生学会</td> <td>最大許容濃度 なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">産業中毒便覧</td> </tr> <tr> <td colspan="2">对人体に対する影響についての記載無し 対象: 作業者427人(6か月以上作業従事者) ばく露期間: 1945-1971年 再現ばく露濃度: 78人: 1-10 ppm(時々100 ppm)、 残り1 ppm以下 発がんリスクの増加なし。肺がん、他のタイプのがん、 その他の原因による死亡率いずれも期待値の以内(喫煙者数の調査実施は不明) (Wald et al., 1984, Henschler, 1985)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">有害性評価書 (化学物質評価研究機構)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">許容濃度の提案理由 (産衛誌40巻、1998)  環境濃度: 1-10 ppm (時々100 ppm) 427人の作業者を曝露濃度別使用期間別に分け、1971年 から1982年まで追跡調査したところ、曝露に由来する と思われる発癌率の上昇あるいは癌以外の死亡においても 非曝露集団とのあいだに差はみとめられなかった。 (Wald et al., 1984) この研究は1-10ppm程度の曝露では健康影響が認められない事を示唆している。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">化学物質安全性 (ハザード)評価シート なし</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">10ppm を有毒ガス防護判断基準値とする</div> <p style="text-align: center;">□□□ : 有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p> <p>↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0281、11月2009)</td> <td>吸入すると、眼や気道に腐食の影響が現われてから肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると、腐食性を示す。肝臓及び中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、死に至ることがある。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">IDLH (1994)</td> <td>基準値 50ppm</td> </tr> <tr> <td>致死(LC)データ 4時間のLC<sub>50</sub>値（マウス）252ppm等[Comstock et al. 1954], [Jacobson et al. 1955]</td> </tr> <tr> <td>人体のデータ なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">出典 記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIOSH</td> <td>IDLH 50ppm: 哺乳動物の急性吸入毒性データに基づく設定</td> </tr> <tr> <td>日本産業衛生学会</td> <td>最大許容濃度 なし</td> </tr> <tr> <td colspan="2">産業中毒便覧</td> </tr> <tr> <td colspan="2">对人体に対する影響についての記載無し 対象: 作業者 427人(6か月以上作業従事者) ばく露期間: 1945-1971年 再現ばく露濃度: 78人: 1-10ppm(時々100ppm)、 残り: 1ppm以下 発がんリスクの増加なし。肺がん、他のタイプのがん、 その他の原因による死亡率いずれも期待値の以内 喫煙者数の調査実施は不明) (Wald et al. 1984, Henschler, 1985)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">有害性評価書 (化学物質評価研究機構)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">許容濃度の提案理由 (産衛誌40巻、1998)  暴露期間: 1945-1971年 環境濃度: 1-10ppm (時々100ppm) 427人の作業者を曝露濃度別使用期間別に分け、1971年 から1982年まで追跡調査したところ、曝露に由来する と思われる発癌率の上昇あるいは癌以外の死亡においても 非曝露集団とのあいだに差はみとめられなかつた。 (Wald et al., 1984) この研究は1-10ppm程度の曝露では健康影響が認められない事を示唆している。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">化学物質安全性 (ハザード)評価シート なし</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">10ppm を有毒ガス防護判断基準値とする</div> <p style="text-align: center;">□□□ : 有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p>	記載内容		国際化学物質安全性カード (短期ばく露の影響) (ICSC:0281、11月2009)	吸入すると、眼や気道に腐食の影響が現われてから肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると、腐食性を示す。肝臓及び中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、死に至ることがある。	IDLH (1994)	基準値 50 ppm	致死(LC)データ 4時間のLC <sub>50</sub> 値（マウス）252 ppm等[Comstock et al. 1954], [Jacobson et al. 1955]	人体のデータ なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。	出典 記載内容		NIOSH	IDLH 50 ppm: 哺乳動物の急性吸入毒性データに基づく設定	日本産業衛生学会	最大許容濃度 なし	産業中毒便覧		对人体に対する影響についての記載無し 対象: 作業者427人(6か月以上作業従事者) ばく露期間: 1945-1971年 再現ばく露濃度: 78人: 1-10 ppm(時々100 ppm)、 残り1 ppm以下 発がんリスクの増加なし。肺がん、他のタイプのがん、 その他の原因による死亡率いずれも期待値の以内(喫煙者数の調査実施は不明) (Wald et al., 1984, Henschler, 1985)		有害性評価書 (化学物質評価研究機構)		許容濃度の提案理由 (産衛誌40巻、1998)  環境濃度: 1-10 ppm (時々100 ppm) 427人の作業者を曝露濃度別使用期間別に分け、1971年 から1982年まで追跡調査したところ、曝露に由来する と思われる発癌率の上昇あるいは癌以外の死亡においても 非曝露集団とのあいだに差はみとめられなかった。 (Wald et al., 1984) この研究は1-10ppm程度の曝露では健康影響が認められない事を示唆している。		化学物質安全性 (ハザード)評価シート なし		記載内容		国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0281、11月2009)	吸入すると、眼や気道に腐食の影響が現われてから肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると、腐食性を示す。肝臓及び中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、死に至ることがある。	IDLH (1994)	基準値 50ppm	致死(LC)データ 4時間のLC <sub>50</sub> 値（マウス）252ppm等[Comstock et al. 1954], [Jacobson et al. 1955]	人体のデータ なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。	出典 記載内容		NIOSH	IDLH 50ppm: 哺乳動物の急性吸入毒性データに基づく設定	日本産業衛生学会	最大許容濃度 なし	産業中毒便覧		对人体に対する影響についての記載無し 対象: 作業者 427人(6か月以上作業従事者) ばく露期間: 1945-1971年 再現ばく露濃度: 78人: 1-10ppm(時々100ppm)、 残り: 1ppm以下 発がんリスクの増加なし。肺がん、他のタイプのがん、 その他の原因による死亡率いずれも期待値の以内 喫煙者数の調査実施は不明) (Wald et al. 1984, Henschler, 1985)		有害性評価書 (化学物質評価研究機構)		許容濃度の提案理由 (産衛誌40巻、1998)  暴露期間: 1945-1971年 環境濃度: 1-10ppm (時々100ppm) 427人の作業者を曝露濃度別使用期間別に分け、1971年 から1982年まで追跡調査したところ、曝露に由来する と思われる発癌率の上昇あるいは癌以外の死亡においても 非曝露集団とのあいだに差はみとめられなかつた。 (Wald et al., 1984) この研究は1-10ppm程度の曝露では健康影響が認められない事を示唆している。		化学物質安全性 (ハザード)評価シート なし	
記載内容																																																	
国際化学物質安全性カード (短期ばく露の影響) (ICSC:0281、11月2009)	吸入すると、眼や気道に腐食の影響が現われてから肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると、腐食性を示す。肝臓及び中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、死に至ることがある。																																																
IDLH (1994)	基準値 50 ppm																																																
	致死(LC)データ 4時間のLC <sub>50</sub> 値（マウス）252 ppm等[Comstock et al. 1954], [Jacobson et al. 1955]																																																
	人体のデータ なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。																																																
出典 記載内容																																																	
NIOSH	IDLH 50 ppm: 哺乳動物の急性吸入毒性データに基づく設定																																																
日本産業衛生学会	最大許容濃度 なし																																																
産業中毒便覧																																																	
对人体に対する影響についての記載無し 対象: 作業者427人(6か月以上作業従事者) ばく露期間: 1945-1971年 再現ばく露濃度: 78人: 1-10 ppm(時々100 ppm)、 残り1 ppm以下 発がんリスクの増加なし。肺がん、他のタイプのがん、 その他の原因による死亡率いずれも期待値の以内(喫煙者数の調査実施は不明) (Wald et al., 1984, Henschler, 1985)																																																	
有害性評価書 (化学物質評価研究機構)																																																	
許容濃度の提案理由 (産衛誌40巻、1998)  環境濃度: 1-10 ppm (時々100 ppm) 427人の作業者を曝露濃度別使用期間別に分け、1971年 から1982年まで追跡調査したところ、曝露に由来する と思われる発癌率の上昇あるいは癌以外の死亡においても 非曝露集団とのあいだに差はみとめられなかった。 (Wald et al., 1984) この研究は1-10ppm程度の曝露では健康影響が認められない事を示唆している。																																																	
化学物質安全性 (ハザード)評価シート なし																																																	
記載内容																																																	
国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0281、11月2009)	吸入すると、眼や気道に腐食の影響が現われてから肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取すると、腐食性を示す。肝臓及び中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、死に至ることがある。																																																
IDLH (1994)	基準値 50ppm																																																
	致死(LC)データ 4時間のLC <sub>50</sub> 値（マウス）252ppm等[Comstock et al. 1954], [Jacobson et al. 1955]																																																
	人体のデータ なし 中枢神経に対する影響を考慮していない。																																																
出典 記載内容																																																	
NIOSH	IDLH 50ppm: 哺乳動物の急性吸入毒性データに基づく設定																																																
日本産業衛生学会	最大許容濃度 なし																																																
産業中毒便覧																																																	
对人体に対する影響についての記載無し 対象: 作業者 427人(6か月以上作業従事者) ばく露期間: 1945-1971年 再現ばく露濃度: 78人: 1-10ppm(時々100ppm)、 残り: 1ppm以下 発がんリスクの増加なし。肺がん、他のタイプのがん、 その他の原因による死亡率いずれも期待値の以内 喫煙者数の調査実施は不明) (Wald et al. 1984, Henschler, 1985)																																																	
有害性評価書 (化学物質評価研究機構)																																																	
許容濃度の提案理由 (産衛誌40巻、1998)  暴露期間: 1945-1971年 環境濃度: 1-10ppm (時々100ppm) 427人の作業者を曝露濃度別使用期間別に分け、1971年 から1982年まで追跡調査したところ、曝露に由来する と思われる発癌率の上昇あるいは癌以外の死亡においても 非曝露集団とのあいだに差はみとめられなかつた。 (Wald et al., 1984) この研究は1-10ppm程度の曝露では健康影響が認められない事を示唆している。																																																	
化学物質安全性 (ハザード)評価シート なし																																																	

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由																																					
	<p>第3.2-2表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方（3/7） (メタノール)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0057, 5月2018)</td> <td>本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。中枢神経系に影響を与えることがある。意識喪失を生じることがある。曝露すると、失明および死を引き起こすことがある。これらの影響は、遅れて現われることがある。医学的な経過観察が必要である。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">IDLH (1994)</td> <td>基準値</td> <td>6,000ppm</td> </tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td> <td>2時間のLC<sub>50</sub>値(マウス)が37,594 ppm等 [Izmerov et al. 1982]</td> </tr> <tr> <td colspan="2">人体のデータ</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="3">中枢神経に対する影響を考慮していない。</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">出典</th> <th>記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIOSH</td> <td>IDLH</td> <td>6,000ppm : 哺乳動物の急性吸入毒性データを基に設定</td> </tr> <tr> <td>日本産業衛生学会</td> <td>最大許容濃度</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>産業中毒便覧（増補版） (7月 1992)</td> <td></td> <td>メチルアルコールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、眩暈、不眠、胃腸障害、視力障害などである。気中濃度が200ppm以下であれば、産業現場における中毒はほとんど起こらない。</td> </tr> <tr> <td>有害性評価書</td> <td></td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td>許容濃度の提案理由</td> <td></td> <td>アメリカ (ACGIH) , 英国 (IC1) , 独乙, イタリアでは200ppmの数値をあげている。</td> </tr> <tr> <td>化学物質安全性 (ハザード) 評価シート</td> <td></td> <td>なし</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">200ppmを有毒ガス防護判断基準値とする</div> <p style="text-align: center;">□□□: 有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p>			記載内容	国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0057, 5月2018)		本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。中枢神経系に影響を与えることがある。意識喪失を生じることがある。曝露すると、失明および死を引き起こすことがある。これらの影響は、遅れて現われることがある。医学的な経過観察が必要である。	IDLH (1994)	基準値	6,000ppm	致死(LC)データ	2時間のLC <sub>50</sub> 値(マウス)が37,594 ppm等 [Izmerov et al. 1982]	人体のデータ		なし	中枢神経に対する影響を考慮していない。			出典		記載内容	NIOSH	IDLH	6,000ppm : 哺乳動物の急性吸入毒性データを基に設定	日本産業衛生学会	最大許容濃度	なし	産業中毒便覧（増補版） (7月 1992)		メチルアルコールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、眩暈、不眠、胃腸障害、視力障害などである。気中濃度が200ppm以下であれば、産業現場における中毒はほとんど起こらない。	有害性評価書		なし	許容濃度の提案理由		アメリカ (ACGIH) , 英国 (IC1) , 独乙, イタリアでは200ppmの数値をあげている。	化学物質安全性 (ハザード) 評価シート		なし	<p>立地条件及び設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</p>
		記載内容																																						
国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0057, 5月2018)		本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。中枢神経系に影響を与えることがある。意識喪失を生じることがある。曝露すると、失明および死を引き起こすことがある。これらの影響は、遅れて現われることがある。医学的な経過観察が必要である。																																						
IDLH (1994)	基準値	6,000ppm																																						
	致死(LC)データ	2時間のLC <sub>50</sub> 値(マウス)が37,594 ppm等 [Izmerov et al. 1982]																																						
人体のデータ		なし																																						
中枢神経に対する影響を考慮していない。																																								
出典		記載内容																																						
NIOSH	IDLH	6,000ppm : 哺乳動物の急性吸入毒性データを基に設定																																						
日本産業衛生学会	最大許容濃度	なし																																						
産業中毒便覧（増補版） (7月 1992)		メチルアルコールガスに繰り返し曝露して生じる慢性中毒症状は、結膜炎、頭痛、眩暈、不眠、胃腸障害、視力障害などである。気中濃度が200ppm以下であれば、産業現場における中毒はほとんど起こらない。																																						
有害性評価書		なし																																						
許容濃度の提案理由		アメリカ (ACGIH) , 英国 (IC1) , 独乙, イタリアでは200ppmの数値をあげている。																																						
化学物質安全性 (ハザード) 評価シート		なし																																						

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由																													
	<p>第3.2-2表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方(4/7) (ガソリン)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:1400, 10月2001)</td><td>本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。液体を飲み込むと、肺に吸い込んで化学性肺炎を起こすことがある。中枢神経系に影響を与えることがある。</td></tr> <tr> <td rowspan="2">IDLH (1994) 人体のデータ</td><td>基準値 1,100ppm（※石油蒸留物（ナフサ）のLEL値）</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ なし</td></tr> <tr> <td></td><td>ヒトの急性吸入毒性データに基づけば、石油蒸留物（ナフサ）では約4,000ppmが適切。 [Drinker et al. 1943; Henderson and Haggard 1943] 眼、鼻、のどの刺激；めまい、眼氣、頭痛、吐き気；乾燥したひび割れた肌；化学性肺炎（膿瘍性）。</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">出典</th> <th>記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIOSH</td><td>IDLH</td><td>1,100ppm*</td></tr> <tr> <td>日本産業衛生学会</td><td>最大許容濃度</td><td>なし</td></tr> <tr> <td>産業中毒便覧 (10月 1977)</td><td></td><td>人では、300～700ppm・18分間症状は現れず、2800～7000ppm・14分間曝露するとめまいが現れた。900ppm以上では、30分間曝露で被検者10名中9名が眼の刺激を訴えた。</td></tr> <tr> <td>有害性評価書</td><td></td><td>なし</td></tr> <tr> <td>許容濃度の提案理由</td><td></td><td>短期曝露時間、かつ、症状が現れない濃度範囲として産業中毒便覧で300～700ppmとしており、過度に保守的でない700ppmを設定。</td></tr> <tr> <td>化学物質安全性 (ハザード)評価シート</td><td></td><td>なし</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">     700ppmを有毒ガス防護判断基準値とする   </div> <p style="text-align: center;">□□□：有毒ガス防護判断基準値設定の直接の根拠</p>	記載内容		国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:1400, 10月2001)	本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。液体を飲み込むと、肺に吸い込んで化学性肺炎を起こすことがある。中枢神経系に影響を与えることがある。	IDLH (1994) 人体のデータ	基準値 1,100ppm（※石油蒸留物（ナフサ）のLEL値）	致死(LC)データ なし		ヒトの急性吸入毒性データに基づけば、石油蒸留物（ナフサ）では約4,000ppmが適切。 [Drinker et al. 1943; Henderson and Haggard 1943] 眼、鼻、のどの刺激；めまい、眼氣、頭痛、吐き気；乾燥したひび割れた肌；化学性肺炎（膿瘍性）。	出典		記載内容	NIOSH	IDLH	1,100ppm*	日本産業衛生学会	最大許容濃度	なし	産業中毒便覧 (10月 1977)		人では、300～700ppm・18分間症状は現れず、2800～7000ppm・14分間曝露するとめまいが現れた。900ppm以上では、30分間曝露で被検者10名中9名が眼の刺激を訴えた。	有害性評価書		なし	許容濃度の提案理由		短期曝露時間、かつ、症状が現れない濃度範囲として産業中毒便覧で300～700ppmとしており、過度に保守的でない700ppmを設定。	化学物質安全性 (ハザード)評価シート		なし	<p>立地条件及び設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</p>
記載内容																																
国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:1400, 10月2001)	本物質は、眼、皮膚および気道を刺激する。液体を飲み込むと、肺に吸い込んで化学性肺炎を起こすことがある。中枢神経系に影響を与えることがある。																															
IDLH (1994) 人体のデータ	基準値 1,100ppm（※石油蒸留物（ナフサ）のLEL値）																															
	致死(LC)データ なし																															
	ヒトの急性吸入毒性データに基づけば、石油蒸留物（ナフサ）では約4,000ppmが適切。 [Drinker et al. 1943; Henderson and Haggard 1943] 眼、鼻、のどの刺激；めまい、眼氣、頭痛、吐き気；乾燥したひび割れた肌；化学性肺炎（膿瘍性）。																															
出典		記載内容																														
NIOSH	IDLH	1,100ppm*																														
日本産業衛生学会	最大許容濃度	なし																														
産業中毒便覧 (10月 1977)		人では、300～700ppm・18分間症状は現れず、2800～7000ppm・14分間曝露するとめまいが現れた。900ppm以上では、30分間曝露で被検者10名中9名が眼の刺激を訴えた。																														
有害性評価書		なし																														
許容濃度の提案理由		短期曝露時間、かつ、症状が現れない濃度範囲として産業中毒便覧で300～700ppmとしており、過度に保守的でない700ppmを設定。																														
化学物質安全性 (ハザード)評価シート		なし																														

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由														
	<p style="text-align: center;"><b>第3.2-2表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方 (5/7)</b>  <b>(硝酸)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">記載内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0183, 11月2016)</td><td>本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。経口摂取すると、腐食性を示す。吸入すると、喘息様反応(RADS)を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎および肺水腫を引き起こすことがある。  肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。</td></tr> <tr> <td style="width: 15%;">IDLH (1994)</td><td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">基準値</td><td>25ppm</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>30分間のLC<sub>50</sub>値(ラット)が138ppm [Gray et al. 1954]</td></tr> <tr> <td>IDLH</td><td>IDLH値25ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Gekkan 1980] and animals [Diggle and Gage 1954]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table> </td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">IDLH値の25ppmを有毒ガス防護判断基準値とする</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">□□□ 有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p>	記載内容		国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0183, 11月2016)	本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。経口摂取すると、腐食性を示す。吸入すると、喘息様反応(RADS)を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎および肺水腫を引き起こすことがある。  肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。	IDLH (1994)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">基準値</td><td>25ppm</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>30分間のLC<sub>50</sub>値(ラット)が138ppm [Gray et al. 1954]</td></tr> <tr> <td>IDLH</td><td>IDLH値25ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Gekkan 1980] and animals [Diggle and Gage 1954]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table>	基準値	25ppm	致死(LC)データ	30分間のLC <sub>50</sub> 値(ラット)が138ppm [Gray et al. 1954]	IDLH	IDLH値25ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Gekkan 1980] and animals [Diggle and Gage 1954]	人体のデータ	IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。		<p>立地条件及び設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</li> </ul>
記載内容																	
国際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0183, 11月2016)	本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。経口摂取すると、腐食性を示す。吸入すると、喘息様反応(RADS)を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎および肺水腫を引き起こすことがある。  肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。																
IDLH (1994)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">基準値</td><td>25ppm</td></tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td><td>30分間のLC<sub>50</sub>値(ラット)が138ppm [Gray et al. 1954]</td></tr> <tr> <td>IDLH</td><td>IDLH値25ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Gekkan 1980] and animals [Diggle and Gage 1954]</td></tr> <tr> <td>人体のデータ</td><td>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</td></tr> </table>	基準値	25ppm	致死(LC)データ	30分間のLC <sub>50</sub> 値(ラット)が138ppm [Gray et al. 1954]	IDLH	IDLH値25ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Gekkan 1980] and animals [Diggle and Gage 1954]	人体のデータ	IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。								
基準値	25ppm																
致死(LC)データ	30分間のLC <sub>50</sub> 値(ラット)が138ppm [Gray et al. 1954]																
IDLH	IDLH値25ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Gekkan 1980] and animals [Diggle and Gage 1954]																
人体のデータ	IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。																

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由																																											
	<p style="text-align: center;"><b>第3.2-2表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方 (6/7)</b> <b>(硫化水素)</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">           この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は、眼および気道を刺激する。このガスを吸入すると、肺水腫を引き起こすことがある。これらの影響は、遅れて現わることがある。医学的な経過観察が必要である。肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、意識喪失を引き起こすことがある。曝露すると、死を引き起こすことがある。         </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; text-align: center;">IDLH (1994)</td> <td>基準値</td> <td>100ppm</td> </tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td> <td>1時間のLC<sub>50</sub>値(ラット)が713ppm、1時間のLC<sub>50</sub>値(マウス)が673ppm [Back et al. 1972]</td> </tr> <tr> <td>人体のデータ</td> <td>IDLH値100ppmはヒトの急性毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943] 中枢神経系に影響を与える。</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">出典</th> <th>記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NIOSH</td> <td>IDLH</td> <td>100ppm</td> </tr> <tr> <td>日本産業衛生学会</td> <td>最大許容濃度</td> <td>なし</td> </tr> <tr> <td colspan="3">産業中毒便覧</td> </tr> <tr> <td colspan="3">急性中毒は700ppmを超える硫化水素の曝露の場合に起こり、局所刺激が起こるまえに全身中毒を起こし、神経系統の中毒で過呼吸が生じ、呼吸麻痺を起こす。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">有害性評価書</td> </tr> <tr> <td colspan="3">なし</td> </tr> <tr> <td colspan="3">許容濃度の提案理由 (産業衛生学会誌43巻、2001)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">眼の刺激症状は最初にみられる症状で、角結膜炎が起こる。角結膜炎が起こる濃度は、20ppm、10ppmあるいは5ppm、50ppmと報告されている。またボランティア被験者での一連の実験で5ppm、30分曝露で鼻やのどの刺激症状を訴える者はいなかった。従って許容濃度5ppmを提案する。</td> </tr> <tr> <td colspan="3">化学物質安全性(ハザード)評価シート</td> </tr> <tr> <td colspan="3">なし</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">5ppmを有毒ガス防護判断基準値とする</div> <p style="text-align: center;">□□□ : 有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p>	記載内容		この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は、眼および気道を刺激する。このガスを吸入すると、肺水腫を引き起こすことがある。これらの影響は、遅れて現わることがある。医学的な経過観察が必要である。肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、意識喪失を引き起こすことがある。曝露すると、死を引き起こすことがある。		IDLH (1994)	基準値	100ppm	致死(LC)データ	1時間のLC <sub>50</sub> 値(ラット)が713ppm、1時間のLC <sub>50</sub> 値(マウス)が673ppm [Back et al. 1972]	人体のデータ	IDLH値100ppmはヒトの急性毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943] 中枢神経系に影響を与える。	出典		記載内容	NIOSH	IDLH	100ppm	日本産業衛生学会	最大許容濃度	なし	産業中毒便覧			急性中毒は700ppmを超える硫化水素の曝露の場合に起こり、局所刺激が起こるまえに全身中毒を起こし、神経系統の中毒で過呼吸が生じ、呼吸麻痺を起こす。			有害性評価書			なし			許容濃度の提案理由 (産業衛生学会誌43巻、2001)			眼の刺激症状は最初にみられる症状で、角結膜炎が起こる。角結膜炎が起こる濃度は、20ppm、10ppmあるいは5ppm、50ppmと報告されている。またボランティア被験者での一連の実験で5ppm、30分曝露で鼻やのどの刺激症状を訴える者はいなかった。従って許容濃度5ppmを提案する。			化学物質安全性(ハザード)評価シート			なし			<p style="color: red;">立地条件及び設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</li> </ul>
記載内容																																														
この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は、眼および気道を刺激する。このガスを吸入すると、肺水腫を引き起こすことがある。これらの影響は、遅れて現わることがある。医学的な経過観察が必要である。肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。中枢神経系に影響を与えることがある。曝露すると、意識喪失を引き起こすことがある。曝露すると、死を引き起こすことがある。																																														
IDLH (1994)	基準値	100ppm																																												
	致死(LC)データ	1時間のLC <sub>50</sub> 値(ラット)が713ppm、1時間のLC <sub>50</sub> 値(マウス)が673ppm [Back et al. 1972]																																												
	人体のデータ	IDLH値100ppmはヒトの急性毒性データに基づいている。 [Henderson and Haggard 1943] 中枢神経系に影響を与える。																																												
出典		記載内容																																												
NIOSH	IDLH	100ppm																																												
日本産業衛生学会	最大許容濃度	なし																																												
産業中毒便覧																																														
急性中毒は700ppmを超える硫化水素の曝露の場合に起こり、局所刺激が起こるまえに全身中毒を起こし、神経系統の中毒で過呼吸が生じ、呼吸麻痺を起こす。																																														
有害性評価書																																														
なし																																														
許容濃度の提案理由 (産業衛生学会誌43巻、2001)																																														
眼の刺激症状は最初にみられる症状で、角結膜炎が起こる。角結膜炎が起こる濃度は、20ppm、10ppmあるいは5ppm、50ppmと報告されている。またボランティア被験者での一連の実験で5ppm、30分曝露で鼻やのどの刺激症状を訴える者はいなかった。従って許容濃度5ppmを提案する。																																														
化学物質安全性(ハザード)評価シート																																														
なし																																														

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由															
<p>なお、空气中にn種類の有毒ガス（他の有毒化学物質等との化学反応によって発生するものを含む。）がある場合は、それらの有毒ガスの濃度の、それぞれの有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和が1より小さいことを確認する。</p> $I < 1$ $I = \frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \cdots + \frac{C_i}{T_i} + \cdots + \frac{C_n}{T_n}$ <p><math>C_i</math>：有毒ガス<i>i</i>の濃度  <math>T_i</math>：有毒ガス<i>i</i>の有毒ガス防護判断基準値</p>	<p>第3.2-2表 有毒ガス防護判断基準値設定の考え方(7/7)  <b>(塩化水素)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">記載内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">                     この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、喘息様反応(RADS)を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。                      肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。従って、安静と経過観察が不可欠である。                 </td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">                     國際化学物質安全性カード                      (短期曝露の影響)                      (ICSC:0163, 11月2016)                 </td> <td>基準値</td> <td>50ppm</td> </tr> <tr> <td>致死(LC)データ</td> <td>1時間のLC<sub>50</sub>値(マウス)が1,108ppm等                      [Wohlschlagel et al. 1976]</td> </tr> <tr> <td>IDLH                      (1994                      )</td> <td>IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。                      [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]</td> </tr> <tr> <td>人体のデータ</td> <td>IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">IDLH値の50ppmを有毒ガス防護判断基準値とする</p> <p style="border: 1px dashed red; padding: 2px; text-align: center;">：有毒ガス防護判断基準値設定の直接的根拠</p> <p>複数の有毒ガスを考慮する必要がある場合、各有毒ガス濃度の、それぞれの有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和が1より小さいことを確認している。</p>	記載内容			この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、喘息様反応(RADS)を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。 肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。従って、安静と経過観察が不可欠である。			國際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0163, 11月2016)	基準値	50ppm	致死(LC)データ	1時間のLC <sub>50</sub> 値(マウス)が1,108ppm等 [Wohlschlagel et al. 1976]	IDLH (1994 )	IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]	人体のデータ	IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。	<p>泊発電所では調査結果から特定された敷地内外の固定源がなく、敷地内可動源に対してはスクリーニング評価を実施せず防護措置を取ることから、空気中の有毒ガス濃度評価を実施していない。</p>	<p>立地条件及び設備の相違          ・調査結果から特定された敷地内外固定源がなく、可動源についても防護措置を取ることから、有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和が1より小さいことは確認するケースには該当しない。</p>
記載内容																		
この液体が急速に気化すると、凍傷を引き起こすことがある。本物質は眼、皮膚および気道に対して、腐食性を示す。本ガスを吸入すると、喘息様反応(RADS)を引き起こすことがある。曝露すると、のどが腫れ、窒息を引き起こすことがある。高濃度で吸入すると、眼や上気道に腐食の影響が現われてから、肺水腫を引き起こすことがある。高濃度を吸入すると、肺炎を引き起こすことがある。 肺水腫の症状は、2~3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。従って、安静と経過観察が不可欠である。																		
國際化学物質安全性カード (短期曝露の影響) (ICSC:0163, 11月2016)	基準値	50ppm																
	致死(LC)データ	1時間のLC <sub>50</sub> 値(マウス)が1,108ppm等 [Wohlschlagel et al. 1976]																
	IDLH (1994 )	IDLH値50ppmはヒトの急性吸入毒性データに基づいている。 [Flury and Zernik 1931; Henderson and Haggard 1943; Tab Biol Per 1933]																
	人体のデータ	IDLH値があるが中枢神経に対する影響が明示されていない。																

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
4. スクリーニング評価 敷地内の固定源及び可動源並びに敷地外の固定源から有毒ガスが発生した場合、防護措置を考慮せずに、原子炉制御室等及び重要操作地点ごとにスクリーニング評価を行い、対象発生源を特定していることを確認する。表3に場所と対象発生源ごとのスクリーニング評価の要否を、4.1～4.5に、スクリーニング評価の手順の例を示す。	4. スクリーニング評価 → ガイドのとおり  敷地内及び敷地外の固定源から有毒ガスが発生した場合、防護措置を考慮せずに中央制御室、緊急時対策所及び重要操作地点ごとにスクリーニング評価を行った。評価の結果、対象発生源はなかった。  なお、重要操作地点は、「(11)重要操作地点」の定義「重大事故等対処上、要員が一定期間とどまり特に重要な操作を行う屋外の地点のこと、常設設備と接続する屋外に設けられた可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続を行う地点」として設定した。  敷地内の可動源は、スクリーニング評価を行わず、対象発生源として6.1.2の対策を行うこととしている。	4. スクリーニング評価 → ガイドのとおり  3.1の調査の結果、敷地内外の固定源がないことを確認したため、スクリーニング評価を実施せず、対象発生源がないことを確認した。  なお、スクリーニング評価対象となる敷地内の固定源はないことから、重要操作地点に対する評価は不要とした。  敷地内の可動源は、スクリーニング評価を行わず、対象発生源として6.1.2の対策を行うこととしている。	立地条件及び設備の相違 ・スクリーニング評価対象物質の相違
表3 場所、対象発生源及びスクリーニング評価の要否に関する対応場所	敷地内固定源 敷地外固定源 敷地内可動源 ○ △ △		立地条件及び設備の相違 ・スクリーニング評価対象物質の相違（女川と相違無し）
凡例 ○：スクリーニング評価が必要 △：スクリーニング評価を行わず、対象発生源としても、1.2の対策を行ってもよい。 ×：スクリーニング評価は不要			
4.1 スクリーニング評価対象物質の設定（種類、貯蔵量及び距離） 3.1を基に、スクリーニング評価対象となった有毒化学物質の全てについて、貯蔵されている有毒化学物質の種類、貯蔵量及び距離が設定されているか確認する。	4.1 スクリーニング評価対象物質の設定（種類、貯蔵量及び距離） → ガイドのとおり  3.1をもとに、スクリーニング評価対象となった有毒化学物質の全てについて、貯蔵されている有毒化学物質の種類、貯蔵量及び距離が設定されている。	4.1 スクリーニング評価対象物質の設定（種類、貯蔵量及び距離） → ガイドのとおり  3.1の調査の結果、敷地内および敷地外固定源については、スクリーニング評価対象となる有毒化学物質はないことを確認している。	立地条件及び設備の相違 ・スクリーニング評価対象物質の相違
4.2 有毒ガスの発生事象の想定 有毒ガスの発生事象として、①及び②をそれぞれ想定する。 ① 敷地内外の固定源については、敷地内外の貯蔵容器全てが損傷し、当該全ての容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量流出によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象  ② 敷地内の可動源については、敷地内可動源の中で影響の最も大きな輸送容器が1基損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量流出によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象	4.2 有毒ガスの発生事象の想定 → ガイドのとおり  ① 敷地内外の固定源は、敷地内外の貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量放出によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象を想定している。また、有毒ガス発生事象の想定の妥当性を判断するに当たり、中央制御室、緊急時対策所及び重要操作地点を評価対象としている。  ② 敷地内の可動源は、スクリーニング評価を行わずに、6.1.2の対策を行うこととしている。	4.2 有毒ガスの発生事象の想定 → ガイドのとおり  ①3.1の調査の結果、スクリーニング評価対象となる敷地内外の固定源がないことを確認したことから、スクリーニング評価を実施していない。  ②敷地内の可動源は、スクリーニング評価を行わずに、6.1.2の対策を行うこととしている。	立地条件及び設備の相違 ・泊はガイド3.1の調査の結果、スクリーニング評価対象の敷地内外の固定源がないことを確認したことから、スクリーニング評価を実施していない。このため、有毒化学物質の全量放出によって有毒ガスが大気中に放出される事象を想定した中央制御室等を評価対象としていないことによる相違。

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>有毒ガス発生事象の想定の妥当性を判断するに当たり、            (1) 及び (2) について確認する。</p> <p>(1) 敷地内外の固定源</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 原子炉制御室、緊急時制御室、緊急時対策所及び重要操作地点を評価対象としていること。</li> <li>② 敷地内外の貯蔵容器については、同時に全ての貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出すると仮定していること。</li> </ul> <p>(2) 敷地内の可動源</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 原子炉制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所を評価対象としていること。</li> <li>② 有毒ガスの発生事故の発生地点は、敷地内の実際の輸送ルート全てを考慮して決められていること。</li> <li>③ 輸送量の最大のもので、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出すると仮定していること。</li> </ul> <p>4. 3 有毒ガスの放出の評価</p> <p>固定源及び可動源ごとに、有毒ガスの単位時間当たりの大気中への放出量及びその継続時間が評価されていることを確認する。ただし、同じ種類の有毒化学物質が同一防液堤内に複数ある場合には、一つの固定源と見なしてもよい。</p> <p>有毒ガスの放出量評価の妥当性を判断するに当たり、1)～5)を確認する。</p> <p>1) 貯蔵されている有毒化学物質の性状に応じた、有毒ガスの大気中への放出形態になっていること（例えば、液体で保管されている場合、液体で放出されプールを形成し蒸発する等。）。</p>	<p>(1) 敷地内外の固定源</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 有毒ガス発生事象の想定の妥当性を判断するに当たり、中央制御室、緊急時対策所及び重要操作地点を評価対象としている。</li> <li>② 敷地内外の固定源は、敷地内外の貯蔵容器が破損し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量放出によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象を想定している。</li> </ul> <p>(2) 敷地内の可動源</p> <p>スクリーニング評価を実施しないため対象外。</p> <p>4. 3 有毒ガスの放出の評価 → ガイドのとおり</p> <p>敷地内外の固定源について、有毒ガスの放出の評価に当たり、大気中への放出量及び継続時間を評価している。（第 4.4.3.1-2 表）</p> <p>なお、同じ種類の有毒化学物質が同一防液堤内に複数ある場合は、一つの固定源と見なし評価を実施した。</p> <p>1) 敷地内の固定源からの液体の漏えいにおいては、全量が堰に流出し、堰内でプールを形成し蒸発とした。</p> <p>敷地外の固定源のうち液体状の有毒化学物質の漏えいにおいては、全量が堰に流出し、堰内でプールを形成し蒸発とした。</p> <p>ただし、届出情報から堰面積の情報が得られなかった有毒化学物質については、気体状の有毒化学物質と同様の評価を行う。</p> <p>敷地外の固定源のうち気体状の有毒化学物質の漏えいにおいては、全量が放出し、評価点まで拡散したものとした。</p>	<p>(1) 敷地内外の固定源</p> <p>スクリーニング評価を実施しないため対象外。</p> <p>(2) 敷地内の可動源</p> <p>スクリーニング評価を実施しないため対象外。</p> <p>4. 3 有毒ガスの放出の評価 → ガイドのとおり</p> <p>3.1 の調査の結果、スクリーニング評価対象がないので、有毒ガスの放出量評価を実施していない。</p>	<p>立地条件及び設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 泊はガイド 3.1 の調査の結果、スクリーニング評価対象の敷地内外の固定源がないことを確認したことから、スクリーニング評価を実施していない。このため、有毒化学物質の全量放出によって有毒ガスが大気中に放出される事象を想定した中央制御室等を評価対象としていないことによる相違。</li> </ul> <p>立地条件及び設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 調査結果により、特定された敷地内外固定源がないため、放出量評価を実施していない。</li> </ul>

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2) 貯蔵されている有毒化学物質が液体で放出される場合、液体が広がる面積（例えば、防液堤の容積及び材質、排液口の有無、防液堤がない場合に広がる面積等）の妥当性が示されていること。</p> <p>3) 次の項目から判断して、有毒ガスの性状、放出形態に応じて、有毒ガスの放出量評価モデルが適切に用いられていること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-有毒化学物質の漏えい量</li> <li>-有毒化学物質及び有毒ガスの物性値（例えば、蒸気圧、密度等）</li> <li>-有毒ガスの放出率（評価モデルの技術的妥当性を含む。）</li> </ul> <p>4) 他の有毒化学物質等との化学反応によって有毒ガスが発生する可能性のある場合には、それを考慮していること。</p> <p>5) 放出継続時間については、終息活動が行われないものと仮定し、有毒ガスの発生が自然に終息するまでの時間を計算していること。</p>	<p>2) 敷地内固定源に対して、全量流出後に受動的に機能を発揮する設備として、堰を設定した。全量流出であっても堰内にとどまることを確認し、堰面積で蒸発することの妥当性を示している。（別紙7）</p> <p>3) 1)で想定する漏えい状態、全量漏えいを想定すること、有毒化学物質の物性値から、温度に応じた蒸発率にて堰面積で蒸発すると想定した。</p> <p>4) 他の有毒化学物質との化学反応によって有毒ガスが発生することのないよう、貯蔵容器を配置していることを確認した。（別紙5）</p> <p>5) 放出継続時間については、終息活動をしないと仮定した上で、評価している。（第4.4.3.1-2表）</p>	<p>4) 他の有毒化学物質との化学反応によって有毒ガスが発生することのないよう、貯蔵容器を配置する設計とする。（別紙5）</p>	<p>立地条件及び設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査結果により、特定された敷地内外固定源がないため、放出量評価を実施していない。</li> </ul>
<p>4.4 大気拡散及び濃度の評価</p> <p>下記の原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度の評価が行われ、運転・対処要員の吸気中の濃度が評価されていることを確認する。</p> <p>また、その際に、原子炉制御室等外評価点での濃度の有毒ガスが原子炉制御室等の換気空調設備の通常運転モードで、原子炉制御室等内に取り込まれると仮定していることを確認する。</p>	<p>4.4 大気拡散及び濃度の評価 → ガイドのとおり 原子炉制御室等外評価点や重要操作地点での濃度評価を実施している。</p>	<p>4.4 大気拡散及び濃度の評価 → ガイドのとおり 3.1の調査の結果、スクリーニング評価対象がないので、有毒ガスの大気拡散及び濃度の評価を実施していない。</p>	<p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・泊の現状の貯蔵容器の配置を踏まえ、他の有毒化学物質との化学反応による有毒ガスが発生することがない設計とする。</li> </ul> <p>立地条件及び設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査結果により、特定された敷地内外固定源がないため、放出量評価を実施していない</li> </ul>
<p>4.4.1 原子炉制御室等外評価点</p> <p>原子炉制御室等の外気取入口が設置されている位置を原子炉制御室等外評価点としていることを確認する。</p>	<p>4.4.1 原子炉制御室等外評価点 → ガイドのとおり 中央制御室等の外気取入口が設置されている位置を原子炉制御室等外評価点としている。（第3.1.1-1図～第3.1.1-3図）</p>		<p>立地条件及び設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査結果により、特定された敷地内外固定源がないため、大気拡散及び濃度の評価を実施していない。（4.5まで同様）</li> </ul>
<p>4.4.2 原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度評価</p>	<p>4.4.2 原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度評価 → ガイドのとおり</p>		

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>大気中へ放出された有毒ガスの原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度が評価されていることを確認する。</p> <p>原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度評価の妥当性を判断するに当たり、1)～6) を確認する。</p> <p>1) 次の項目から判断して、評価に用いる大気拡散条件（気象条件を含む。）が適切であること。</p> <p>—気象データ（年間の風向、風速、大気安定度）は評価対象とする地理的範囲を代表していること。</p> <p>—評価に用いた観測年が異常年でないという根拠が示されていること参<sup>6</sup>。</p> <p>2) 次の項目から判断して、有毒ガスの性状、放出形態に応じて、大気拡散モデルが適切に用いられていること。</p> <p>—大気拡散の解析モデルは、検証されたものであり、かつ適用範囲内で用いられていること（選定した解析モデルの妥当性、不確かさ等が試験解析、ベンチマーク解析等により確認されていること。）。</p> <p>3) 地形及び建屋等の影響を考慮する場合には、そのモデル化の妥当性が示されていること（例えば、三次元拡散シミュレーションモデルを用いる場合等）。</p> <p>4) 敷地内外に関わらず、複数の固定源から大気中へ放出された有毒ガスの重ね合わせを考慮していること。（解説-6）</p> <p>5) 有毒ガスの発生が自然に終息し、原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での有毒ガスの濃度がおおむね発生前の濃度となるまで計算していること。</p> <p>6) 原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度は、年間の気象条件を用いて計算したものの中、厳しい値が評価に用いられていること（例えば、毎時刻の原子炉制御室等外評価点での濃度を年間にについて小さい方から累積した場合、その累積出現頻度が 97% に当たる値が用いられていること等<sup>6</sup>。）。</p> <p>(解説-6) 敷地内外の複数の固定源からの有毒ガスの重ね合わせ</p> <p>例えば、ガウスブルームモデルを用いる場合、評価点から見て、評価点と固定源とを結んだ直線が含まれる風上側の（16 方位のうちの）1 方位及びその隣接方位に敷地内</p>	<p>大気中へ放出された有毒ガスの原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度を評価している。（第 4.4.3.1-3 表）</p> <p>1) 評価に用いる大気拡散条件（気象条件を含む。）のうち、気象データ（年間の風向、風速、大気安定度）は評価対象とする地理的範囲を代表しており、評価に用いた観測年が異常年でないことを確認している。（別紙 9）</p> <p>2) 大気拡散の解析モデルは、有毒ガスの性状、放出形態等を考慮し、ガウスブルームモデルを用いている。ガウスブルームモデルは、検証されており、中央制御室居住性評価においても使用した実績がある。</p> <p>3) 建屋等の影響は、「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」に基づき、考慮している。</p> <p>4) 固定源が存在する 16 方位の 1 方位に対して、その隣接方位に存在する固定源からの大気中へ放出された有毒ガスの重ね合わせを考慮する。</p> <p>5) 放出継続時間については、終息活動をしないと仮定した上で、蒸発率が一定として評価している。</p> <p>6) 原子炉制御室外評価点及び重要操作地点での濃度は、年間の気象条件を用いて計算したものの中、毎時刻の原子炉制御室外評価点及び重要操作地点での濃度を年間にについて小さい方から累積した場合、その累積出現頻度が 97% に当たる値を用いている。</p>		<p>立地条件及び設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査結果により、特定された敷地内外固定源がないため、大気拡散及び濃度の評価を実施していない。</li> </ul>

## 有毒ガス防護 (第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所)

赤字 : 設備、運用又は体制の相違 (設計方針の相違)  
 青字 : 記載箇所又は記載内容の相違 (記載方針の相違)  
 緑字 : 記載表現、設備名称の相違 (実質的な相違なし)

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所 (令和 4 年 11 月 18 日提出版)	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>外の固定源が複数ある場合、個々の固定源からの中心軸上の濃度の計算結果を合算することは保守的な結果を与えると考えられる。評価点と個々の固定源の位置関係、風向等を考慮した、より現実的な濃度の重ね合わせ評価を実施する場合には、その妥当性が示されていることを確認する。</p> <p>なお、敷地内可動源については、敷地内外の固定源との重ね合わせは考慮しなくてもよい。</p> <p>4. 4. 3 運転・対処要員の吸気中の濃度評価</p> <p>運転・対処要員の吸気中の濃度として、原子炉制御室等については室内の濃度が、重要操作地点については 4. 4. 2 の濃度が、それぞれ評価されていることを確認する。</p> <p>原子炉制御室等内及び重要操作地点の運転・対処要員の吸気中の濃度評価の妥当性を判断するに当たり、1)及び2)を確認する。</p> <p>1) 原子炉制御室等外評価点の空気に含まれる有毒ガスが、原子炉制御室等の換気空調設備の通常運転モードによって原子炉制御室等内に取り込まれると仮定していること。</p> <p>2) 敷地内の可動源の場合は、有毒化学物質ごとに想定された輸送ルート上で有毒ガス濃度を評価した結果の中で、最も高い濃度が選定されていること。(図 4 参照)</p> <p>図 4 敷地内可動源からの有毒ガス発生想定地点の例</p>	<p>4. 4. 3 運転・対処要員の吸気中の濃度評価 → ガイドのとおり</p> <p>原子炉制御室等については 1)の評価をすることで室内の濃度を、重要操作地点に対しては操作地点における濃度を評価している。</p> <p>敷地内の可動源は、スクリーニング評価を行わずに、6.1.2 の対策を行うこととしている。</p> <p>1) 中央制御室等の外気取入口が設置されている位置を原子炉制御室等外評価点としており、本地点における濃度を評価することで、室内濃度を評価できる。</p>		<p>立地条件及び設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査結果により、特定された敷地内外固定源がないため、大気拡散及び濃度の評価を実施していない。</li> </ul>
<p>4. 5 対象発生源の特定</p> <p>基本的にスクリーニング評価の結果に基づき、対象発生源が特定されていることを確認する。ただし、タンクの移設等を行う場合には、再スクリーニングの評価結果も確認する。</p> <p>5. 有毒ガス影響評価</p> <p>スクリーニング評価の結果、特定された対象発生源を対象に、防護措置等を考慮した有毒ガス影響評価が行われているこ</p>	<p>4. 5 対象発生源の特定 → ガイドのとおり</p> <p>敷地内外の固定源は、スクリーニング評価の結果に基づき、対象発生源がないことを確認している。</p> <p>(第 4.4.3.1-2 表～第 4.4.3.1-3 表)</p> <p>5. 有毒ガス影響評価 → ガイドのとおり</p> <p>敷地内外の固定源は、対象発生源がないため、防護措置等を考慮した有毒ガス影響評価は実施していない。</p>	<p>4. 5 対象発生源の特定 → ガイドのとおり</p> <p>敷地内外の固定源は、3.1 の調査の結果に基づき、対象発生源がないことを確認している。</p> <p>5. 有毒ガス影響評価 → ガイドのとおり</p> <p>敷地内外の固定源について、3.1 の調査にて対象がないことを確認しているため、防護措置等を考慮した有毒ガス影響評価</p>	<p>立地条件及び設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スクリーニング評価対象物質の相違</li> </ul>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>とを確認する。5. 1 及び 5. 2 に有毒ガス影響評価の手順の例を示す。</p> <p><b>5. 1 有毒ガスの放出の評価</b></p> <p>特定した対象発生源ごとに、有毒ガスの単位時間当たりの大気中への放出量及びその継続時間が評価されていることを確認する。ただし、同じ種類の有毒化学物質が同一防液堤内に複数ある場合には、一つの固定源と見なしてもよい。</p> <p>有毒ガスの放出量評価の妥当性を判断するに当たり、1)～5)を確認する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 貯蔵されている有毒化学物質の性状に応じた、有毒ガスの大気中への放出形態になっていること（例えば、液体で保管されている場合、液体で放出されプールを形成し蒸発する等。）。</li> <li>2) 貯蔵されている有毒化学物質が液体で放出される場合、液体が広がる面積（例えば、防液堤の容積及び材質、排液口の有無、防液堤がない場合に広がる面積等）の妥当性が示されていること。</li> <li>3) 次の項目から判断して、有毒ガスの性状、放出形態に応じて、有毒ガスの放出量評価モデルが適切に用いられていること。           <ul style="list-style-type: none"> <li>－有毒化学物質の漏えい量</li> <li>－有毒化学物質及び有毒ガスの物性値（例えば、蒸気圧、密度等）</li> <li>－有毒ガスの放出率（評価モデルの技術的妥当性を含む。）</li> </ul> </li> <li>4) 他の有毒化学物質等との化学反応によって有毒ガスが発生する場合には、それを考慮していること。</li> <li>5) 放出継続時間については、中和等の終息活動を行わない場合は、有毒ガスの発生が自然に終息するまでの時間を計算していること。終息活動を行う場合は、有毒ガスの発生が終息するまでの時間としてもよい。</li> </ol> <p><b>5. 2 大気拡散及び濃度の評価</b></p> <p>下記の原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度の評価が行われ、運転・対処要員の吸気中の濃度が評価されていることを確認する。</p>	<p>敷地内の可動源は、スクリーニング評価を行わずに、6.1.2 の対策を行うこととしている。</p>	<p>は実施していない。</p> <p>敷地内の可動源は、スクリーニング評価を行わずに、6.1.2 の対策を行うこととしている。</p>	<p>立地条件及び設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スクリーニング評価対象物質の相違</li> </ul>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>また、その際に、原子炉制御室等外評価点での濃度の有毒ガスが原子炉制御室等の換気空調設備の運転モードに応じて、原子炉制御室等内に取り込まれると仮定していることを確認する。</p> <p>5. 2. 1 原子炉制御室等外評価点</p> <p>原子炉制御室等外評価点の設定の妥当性を判断するに当たり、原子炉制御室等の換気空調設備の隔離を考慮する場合、1) 及び 2) を確認する。（解説-7）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 外気取入口から外気を取り入れている間は、外気取入口が設置されている位置を評価点としていること。</li> <li>2) 外気を遮断している間は、発生源から最も近い原子炉制御室等パウンダリ位置を評価点として選定していること。</li> </ol> <p>（解説-7）原子炉制御室等外評価点の選定</p> <p>有毒ガスの発生時に外気を取り入れている場合には主に外気取入口を介して、また有毒ガスの発生時に外気を遮断している場合にはインリークによって、原子炉制御室等の属する建屋外から原子炉制御室等内に有毒ガスが取り込まれることが考えられる。このため、原子炉制御室等の換気空調設備の運転モードに応じて、評価点を適切に選定する。</p> <p>5. 2. 2 原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度評価</p> <p>大気中へ放出された有毒ガスの原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度が評価されていることを確認する。</p> <p>原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度評価の妥当性を判断するに当たり、1)～5) を確認する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 次の項目から判断して、評価に用いる大気拡散条件（気象条件を含む。）が適切であること。 —気象データ（年間の風向、風速、大気安定度）は評価対象とする地理的範囲を代表していること。 —評価に用いた観測年が異常年でないという根拠が示されていること<sup>参考</sup>。</li> <li>2) 次の項目から判断して、有毒ガスの性状、放出形態に応じて、大気拡散モデルが適切に用いられていること。</li> </ol>			

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>一大気拡散の解析モデルは、検証されたものであり、かつ適用範囲内で用いられていること（選定した解析モデルの妥当性、不確かさ等が試験解析、ベンチマーク解析等により確認されていること。）。</p> <p>3) 地形及び建屋等の影響を考慮する場合には、そのモデル化の妥当性が示されていること（例えば、三次元拡散シミュレーションモデルを用いる場合等）。</p> <p>4) 敷地内外に関わらず、複数の固定源から大気中へ放出された有毒ガスの重ね合わせを考慮していること。（解説-6）</p> <p>5) 原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度は、年間の気象条件を用いて計算したものうち、厳しい値が評価に用いられていること（例えば、毎時刻の原子炉制御室等外評価点での濃度を年間について小さい方から累積した場合、その累積出現頻度が 97% に当たる値が用いられていること等<sup>6</sup>。）。</p> <p><b>5. 2. 3 運転・対処要員の吸気中の濃度評価</b></p> <p>運転・対処要員の吸気中の濃度として、原子炉制御室等については室内の濃度が、重要操作地点については 5. 2. 2 の濃度が、それぞれ評価されていることを確認する。</p> <p>原子炉制御室等内及び重要操作地点の運転・対処要員の吸気中の濃度評価の妥当性を判断するに当たり、1)～5)を確認する。</p> <p>1) 有毒ガスの発生時に、原子炉制御室等の換気空調設備の隔離を想定している場合には、外気を遮断した後は、インリークを考慮していること。また、その際に、設定したインリーク率の妥当性が示されていること。</p> <p>2) 原子炉制御室等内及び重要操作地点の濃度が最大となるまで計算していること。</p> <p>3) 原子炉制御室等内及び重要操作地点の濃度が有毒ガス防護判断基準値を超える場合には、有毒ガス防護判断基準値への到達時間を計算していること。</p> <p>4) 敷地内の可動源の場合、有毒化学物質ごとに想定された輸送ルート上で有毒ガス濃度を評価した結果の中で、最も高い濃度が選定されていること。（図 2 参照）</p>			

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
5) 次に例示するような、敷地内の有毒化学物質の漏えい等の検出から対応までの適切な所要時間を考慮していること。 －原子炉制御室等の換気空調設備の隔離を想定している場合は、換気空調設備の隔離完了までの所要時間。 －原子炉制御室等の正圧化を想定している場合は、正圧化までの所要時間。 －空気呼吸具若しくは同等品（酸素呼吸器等）又は防毒マスク（以下「空気呼吸具等」という。）の着用を想定している場合は、着用までの所要時間。			
6. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断 運転・対処要員に対する有毒ガス防護の妥当性を判断するに当たり、6. 1 及び 6. 2 を確認する。 6. 1 対象発生源がある場合の対策 6. 1. 1 運転・対処要員の吸気中の有毒ガスの最大濃度  有毒ガス影響評価の結果、原子炉制御室等内及び重要操作地点の運転・対処要員の吸気中の有毒ガスの最大濃度が、有毒ガス防護判断基準値を下回ることを確認する 18。	6. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断 6. 1 対象発生源がある場合の対策 6. 1. 1 運転・対処要員の吸気中の有毒ガスの最大濃度 → ガイドのとおり 敷地内外の固定源は、スクリーニング評価の結果、対象発生源がないため、防護措置等を考慮した有毒ガス影響評価は実施していない。 敷地内の可動源は、スクリーニング評価を行わずに、6. 1. 2 の対策を行うこととしている。	6. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断 6. 1 対象発生源がある場合の対策 6. 1. 1 運転・対処要員の吸気中の有毒ガスの最大濃度 → ガイドのとおり 敷地内外の固定源は、3. 1 の調査の結果、対象発生源がないため、防護措置等を考慮した有毒ガス影響評価は実施していない。 敷地内の可動源は、スクリーニング評価を行わずに、6. 1. 2 の対策を行うこととしている。	立地条件及び設備の相違 ・スクリーニング評価対象物質の相違
6. 1. 2 スクリーニング評価結果を踏まえて行う対策 6. 1. 2. 1 敷地内の対象発生源への対応  (1) 有毒ガスの発生及び到達の検出 有毒ガスの発生及び到達の検出について、1) 及び 2) を確認する。（解説- 8）  1) 有毒ガスの発生の検出 次の項目を踏まえ、敷地内の対象発生源（固定源）の近傍において、有毒ガスの発生又は発生の兆候を検出する装置が設置されていること。	6. 1. 2 スクリーニング評価結果を踏まえて行う対策 6. 1. 2. 1 敷地内の対象発生源への対応 敷地内の可動源に対しては、発電所敷地内へ入構する際、発電所員を入構箇所に派遣し、受入完了まで可動源に随行・立会を実施する手順及び実施体制を整備することとしている。 (1) 有毒ガスの発生及び到達の検出 → ガイドのとおり 敷地内外の固定源に対しては、スクリーニング評価の結果、対象発生源がないため、有毒ガスの発生及び到達の検出は不要である。 敷地内の可動源に対しては、人による認知が期待できることから、有毒ガスの発生及び到達の検出は不要である。 1) 有毒ガスの発生の検出 → ガイドのとおり 敷地内外の固定源に対しては、スクリーニング評価の結果、対象発生源がないため、有毒ガスの発生の検出は不要である。	6. 1. 2 スクリーニング評価結果を踏まえて行う対策 6. 1. 2. 1 敷地内の対象発生源への対応 敷地内の可動源に対しては、発電所敷地内へ入構する際、立会人等を入構箇所に派遣し、受入完了まで可動源に随行・立会を実施する手順及び実施体制を整備することとしている。 (1) 有毒ガスの発生及び到達の検出 → ガイドのとおり 敷地内外の固定源に対しては、3. 1 の調査の結果、対象発生源がないため、有毒ガスの発生及び到達の検出は不要である。  敷地内の可動源に対しては、人による認知が期待できることから、有毒ガスの発生及び到達の検出は不要である。 1) 有毒ガスの発生の検出 → ガイドのとおり 敷地内外の固定源に対しては、3. 1 の調査の結果、対象発生源がないため、有毒ガスの発生の検出は不要である。	立地条件及び設備の相違 ・スクリーニング評価対象物質の相違

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<ul style="list-style-type: none"> <li>－当該装置の選定根拠が示されていること。</li> <li>－検出までの応答時間が適切であること。</li> </ul>			
<p>2) 有毒ガスの到達の検出</p> <p>次の項目を踏まえ、原子炉制御室等の換気空調設備等において、有毒ガスの到達を検出するための装置が設置されていること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>－当該装置の選定根拠が示されていること。</li> <li>－有毒ガス防護判断基準値レベルよりも十分低い濃度レベルで検出できること。</li> <li>－検出までの応答時間が適切であること。</li> </ul> <p>(2) 有毒ガスの警報</p> <p>有毒ガスの警報について、①～④を確認する。（解説-8）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 原子炉制御室及び緊急時制御室に、前項（1)1) 及び2) の検出装置からの信号を受信して自動的に警報する装置が設置されていること。</li> <li>② 緊急時対策所については、前項（1)2) の検出装置からの信号を受信して自動的に警報する装置が設置されていること。</li> <li>③ 「警報する装置」は、表示ランプ点灯だけでなく同時にブザー鳴動等を行うことができる。</li> <li>④ 有毒ガスの警報は、原子炉制御室等の運転・対処要員が適切に確認できる場所に設置されていること（例えば、見やすい場所に設置する等。）。</li> </ul> <p>(3) 通信連絡設備による伝達</p> <p>通信連絡設備による伝達について、①及び②を確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 既存の通信連絡設備により、有毒ガスの発生又は到達を検知した運転員から、当該運転員以外の運転・対処要員に有毒ガスの発生を知らせるための手順及び実施体制が整備されていること。</li> <li>② 敷地内で異臭等の異常が確認された場合には、これらの異常の内容を原子炉制御室又は緊急時制御室の運転員に知らせ、運転員から、当該運転員以外の運転・対処要員</li> </ul>	<p>2) 有毒ガスの到達の検出 → ガイドのとおり</p> <p>敷地内外の固定源に対しては、<b>スクリーニング評価</b>の結果、対象発生源がないため、有毒ガスの到達の検出は不要である。</p> <p>(2) 有毒ガスの警報 → ガイドのとおり</p> <p>敷地内外の固定源に対しては、<b>スクリーニング評価</b>の結果、対象発生源がないため、有毒ガスの警報は不要である。</p> <p>敷地内の可動源に対しては、人による認知が期待できることから、検出する装置が不要のため、有毒ガスの警報も不要である。（ガイド解説-8）</p> <p>(3) 通信連絡設備による伝達 → ガイドのとおり</p> <p>敷地内外の固定源に対しては、<b>スクリーニング評価</b>の結果、対象発生源がないため、通信連絡設備による伝達は不要である。</p> <p>敷地内の可動源に対しては、通信連絡設備により、有毒ガスの発生又は到達を検知した<b>発電所員</b>から、<b>当直発電長</b>に有毒ガスの発生を知らせるための手順及び実施体制を整備することとしている。また、敷地内で異臭等の異常が確認された場合には、これらの異常の内容を中央制御室の<b>当直発電長</b>に知らせ、<b>当直発電長</b>から、<b>当直発電長</b>から運転・対処要員に知らせるた</p>	<p>2) 有毒ガスの到達の検出 → ガイドのとおり</p> <p>敷地内外の固定源に対しては、<b>3.1の調査</b>の結果、対象発生源がないため、有毒ガスの到達の検出は不要である。</p> <p>(2) 有毒ガスの警報 → ガイドのとおり</p> <p>敷地内外の固定源に対しては、<b>3.1の調査</b>の結果、対象発生源がないため、有毒ガスの警報は不要である。</p> <p>敷地内の可動源に対しては、人による認知が期待できることから、検出する装置が不要のため、有毒ガスの警報も不要である。（ガイド解説-8）</p> <p>(3) 通信連絡設備による伝達 → ガイドのとおり</p> <p>敷地内外の固定源に対しては、<b>3.1の調査</b>の結果、対象発生源がないため、通信連絡設備による伝達は不要である。</p> <p>敷地内の可動源に対しては、通信連絡設備により、有毒ガスの発生又は到達を検知した運転員から、当該運転員以外の運転・対処要員に有毒ガスの発生を知らせるための手順及び実施体制を整備することとしている。また、敷地内で異臭等の異常が確認された場合には、これらの異常の内容を中央制御室の<b>発電課長（当直）</b>に知らせ、運転員から、当該運転員以外の運</p>	<p>立地条件及び設備の相違 ・スクリーニング評価対象物質の相違</p> <p>立地条件及び設備の相違 ・スクリーニング評価対象物質の相違</p> <p>立地条件及び設備の相違 ・スクリーニング評価対象物質の相違</p> <p>要員名称の相違</p>

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
に知らせるための手順及び実施体制が整備されていること。	めの手順及び実施体制を整備することとしている。  (5.1.1.1(2), 別紙11-2)	転・対処要員に知らせるための手順及び実施体制を整備することとしている。 (5.1.1.1(2), 別紙7-2)	別紙番号の相違
<p><b>(4) 防護措置</b></p> <p>原子炉制御室等内及び重要操作地点において、運転・対処員の吸気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護判断基準値を超えないよう、スクリーニング評価結果を踏まえ、必要に応じて1)～5)の防護措置を講じることを有毒ガス影響評価において前提としている場合には、妥当性の判断において、講じられた防護措置を確認する<sup>19</sup>。</p> <p>1) 換気空調設備の隔離</p> <p>防護措置として換気空調設備の隔離を講じる場合、①及び②を確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①対象発生源から発生した有毒ガスを原子炉制御室等の換気空調設備によって取り入れないように外気との連絡口は遮断可能であること。</li> <li>②隔離時の酸欠防止等を考慮して外気取り入れの再開が可能であること。</li> </ul> <p>2) 原子炉制御室等の正圧化</p> <p>防護措置として原子炉制御室等の正圧化を講じる場合は、①～④を確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①加圧ボンベによって原子炉制御室等を正圧化する場合、有毒ガスの放出継続時間を考慮して、加圧に必要な期間に対して十分な容量の加圧ボンベが配備されること。また、加圧ボンベの容量は、有毒ガスの発生時に確保されること（放射性物質の放出時用等との兼用は不可。）。</li> <li>②中和作業の所要時間を考慮して、加圧ボンベの容量を確保してもよい。その場合は、有毒化学物質の広がり</li> </ul>	<p><b>(4) 防護措置 → ガイドのとおり</b></p> <p>敷地内外の固定源に対しては、スクリーニング評価の結果、対象発生源でないため、防護措置は不要である。</p> <p>敷地内の可動源に対しては、発電所入構から薬品タンクへの受入完了まで随行・立会を行う発電所員を確保し、異常の早期検知を行うとともに、異常発生時には換気空調設備の隔離を行うための手順及び実施体制を整備することとしている。また、中央制御室等に、防護に必要な要員分の防護具を配備するとともに、着用のための手順及び実施体制を整備することとしている。</p> <p>また、漏えい時には、有毒ガスの発生を終息させるための活動を速やかに行うための手順及び実施体制を整備することとしている。</p> <p>1) 換気空調設備の隔離 → ガイドのとおり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 敷地内の可動源に対しては、異常発生時に換気空調設備の隔離を行うための手順及び実施体制を整備することとしている。（別紙11-2）</li> <li>② 敷地内可動源からの有毒ガスの発生が終息したことを確認した場合は、速やかに外気取入れを再開することとしている。</li> </ul> <p>2) 原子炉制御室等の正圧化</p> <p>中央制御室等の正圧化は実施しない。</p>	<p><b>(4) 防護措置 → ガイドのとおり</b></p> <p>敷地内外の固定源に対しては、3.1の調査の結果、対象発生源でないため、防護措置は不要である。</p> <p>敷地内の可動源に対しては、立会人等を確保し、異常の早期検知を行うとともに、異常発生時には換気空調設備の隔離を行うための手順及び実施体制を整備することとしている。また、中央制御室等に防護に必要な要員分の防護具を配備するとともに、着用のための手順及び実施体制を整備することとしている。</p> <p>また、漏えい時には、有毒ガスの発生を終息させるための活動を速やかに行うための手順及び実施体制を整備することとしている。</p> <p>1) 換気空調設備の隔離 → ガイドのとおり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 敷地内の可動源に対しては、異常発生時に換気空調設備の隔離を行うための手順及び実施体制を整備することとしている。（別紙7-2）</li> <li>② 敷地内可動源からの有毒ガスの発生が終息したことを確認した場合は、速やかに外気取入れを再開することとしている。</li> </ul> <p>2) 原子炉制御室等の正圧化</p> <p>中央制御室等の正圧化は実施しない。</p>	別紙番号の相違  立地条件及び設備の相違 ・スクリーニング評価対象物質の相違  別紙番号の相違

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>の想定が適切であること（例えば、敷地内可動源の場合、道路幅、傾斜等を考慮し広がり面積が想定されていること、敷地内固定源の場合、堰全体に広がることが想定されていること等。）。</p> <p>③原子炉制御室等内の正圧が保たれているかどうか確認できる測定器が配備されること。</p> <p>④原子炉制御室等を正圧化するための手順及び実施体制が整備されること。</p> <p>3) 空気呼吸具等の配備 防護措置として空気呼吸具等及び防護服の配備を講じる場合は、①～④を確認する。 なお、対象発生源の場合、有毒ガスが特定できるため、防毒マスクを配備してもよい。</p> <p>①空気呼吸具等及び防護服を着用する場合、運転操作に悪影響を与えないこと。空気呼吸具等及び防護服は、原子炉制御室等内及び重要操作地点にとどまる人数に対して十分な数が配備されること。</p> <p>②空気呼吸具等を使用する場合、有毒ガスの放出継続時間を考えて、空気呼吸具等を着用している時間に対して十分な容量の空気ボンベ又は吸収缶（以下「空気ボンベ等」という。）が原子炉制御室等内又は重要操作地点近傍に適切に配備されること。 なお、原子炉制御室等内又は重要操作地点近傍に全て配備できない場合には、継続的に供給できる手順及び実施体制が整備されること。</p> <p>空気ボンベ等の容量については、次の項目を確認する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>－有毒ガス影響評価を基に、有毒ガスの放出継続時間に対して、容量が確保されること。</li> <li>－有毒ガス影響評価を行わない場合は、対象発生源の有毒化学物質保有量等から有毒ガスの放出継続時間を想定し、容量を確保してもよい。</li> </ul>	<p>3) 空気呼吸具等の配備 → ガイドのとおり 中央制御室等に防護に必要な要員分の防護具を配備するとともに、着用のための手順及び実施体制を整備することとしている。（第 5.1.1.1-1 表）</p> <p>① 有毒ガス防護のために全面マスク等を着用した場合においても、操作に必要な視界が確保されることや相互のコミュニケーションが可能であること、また、操作に関する運転員の動作を阻害するものでないことを確認していることから、中央制御室等での運転操作に支障を生じることはない。 中央制御室等内にとどまる人数に対して十分な数を配備することとしている。（第 5.1.1.1-1 表） 敷地内の可動源に対して、重要操作地点は防護不要。</p> <p>② 全面マスクを着用している時間に対して十分な数量の吸収缶を中央制御室等に配備することとしている。（第 5.1.1.1-1 表）</p> <p>－ “5. 有毒ガス影響評価”は実施していない。 － 有毒化学物質保有量等から有毒ガスの放出継続時間は想定していない。</p>	<p>3) 空気呼吸具等の配備 → ガイドのとおり 中央制御室等に防護に必要な要員分の防護具を配備するとともに、着用のための手順及び実施体制を整備することとしている。（第 5.1.1.1-1 表）</p> <p>① 有毒ガス防護のために全面マスク等を着用した場合においても、操作に必要な視界が確保されることや相互のコミュニケーションが可能であること、また、操作に関する運転員の動作を阻害するものでないことを確認していることから、中央制御室等での運転操作に支障を生じることはない。 中央制御室等内にとどまる人数に対して十分な数を配備することとしている。（第 5.1.1.1-1 表） 敷地内の可動源に対して、重要操作地点は防護不要。</p> <p>② 全面マスクを着用している時間に対して十分な数量の吸収缶を中央制御室等に配備することとしている。（第 5.1.1.1-1 表）</p> <p>－ “5. 有毒ガス影響評価”は実施していない。 － 有毒化学物質保有量等から有毒ガスの放出継続時間は想定していない。</p>	

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>－中和作業の所要時間を考慮して、空気ポンベ等の容量を確保してもよい。その場合は、有毒化学物質の広がりの想定が適切であること（例えば、敷地内可動源の場合、道路幅、傾斜等を考慮し広がり面積が想定されていること、敷地内固定源の場合、堰全体に広がることが想定されていること等。）。</p> <p>－容量は、有毒ガスの発生時用に確保されること（空気の容量については、放射性物質の放出時用等との兼用は不可。ただし、空気ポンベ以外の器具（面体を含む。）は、兼用してもよい。）。</p> <p>③原子炉制御室等内及び重要操作地点の有毒ガス防護対象者の吸気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護判断基準値以下となるように、運転・対処要員が空気呼吸具等の使用を開始できること。（解説-9）</p> <p>④空気呼吸具等を使用するための手順及び実施体制が整備されること。</p> <p>4) 敷地内の有毒化学物質の中和等の措置 防護措置として敷地内の有毒化学物質の中和等の措置を講じる場合、有毒ガスの発生を終息させるための活動（漏えいした有毒化学物質の中和等）を速やかに行うための手順及び実施体制が整備されることを確認する。（解説-10）</p> <p>5) その他 ①空気浄化装置を利用する場合には、その浄化能力に対する技術的根拠が示されていること。 ②インリーク率の低減のための設備（加圧設備以外）を利用する場合、設備設置後のインリーク率が示されていること。 ③その他の防護具等を考慮する場合は、その技術的根拠が示されていること。</p> <p>(解説-8) 有毒ガスの発生及び到達を検出し警報する装置 ●有毒ガスの発生を検出する装置については、必ずしも有毒ガスの発生そのものではなく、有毒ガスの発生の兆候を検出することとしてもよい。例えば、検出装置として貯蔵タンクの液位計を用いており、当該液位計の故障等によって原子炉制御室及び緊急時制御室への信号が途絶</p>	<p>－有毒ガスの発生を終息するために希釈等の措置を行うこととしており、措置が完了するまでの時間を考慮した容量の吸收缶を配備することとしている。</p> <p>－吸收缶の容量は、有毒ガスの発生時用に確保することとしている。</p> <p>③④ 中央制御室等内の有毒ガス防護対象者の吸気中の有毒ガス濃度が有毒ガス防護判断基準値以下となるよう、運転・対処要員が全面マスクの使用を開始できるように実施体制及び手順を整備することとしている。（別紙 11-2）</p> <p>4) 敷地内の有毒化学物質の中和等の措置→ガイドどおり 敷地内可動源からの漏えい時には、有毒ガスの発生を終息させるための活動を速やかに行うための手順及び実施体制を整備することとしている。（5.1.1.1(3), 別紙 11-2）</p> <p>5) その他 その他の防護措置は実施していない。</p>	<p>－有毒ガスの発生を終息するために希釈等の措置を行うこととしており、措置が完了するまでの時間を考慮した容量の吸收缶を配備することとしている。</p> <p>－吸收缶の容量は、有毒ガスの発生時用に確保することとしている。</p> <p>③④ 中央制御室等内の有毒ガス防護対象者の吸気中の有毒ガス濃度が有毒ガス防護判断基準値以下となるよう、運転・対処要員が全面マスクの使用を開始できるように実施体制及び手順を整備することとしている。（別紙 7-2）</p> <p>4) 敷地内の有毒化学物質の中和等の措置→ガイドどおり 敷地内可動源からの漏えい時には、有毒ガスの発生を終息させるための活動を速やかに行うための手順及び実施体制を整備することとしている。（5.1.1.1(3), 別紙 7-2）</p> <p>5) その他 その他の防護措置は実施していない。</p>	<p>別紙番号の相違</p> <p>別紙番号の相違</p>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由																																																																			
<p>えた場合、その信号の途絶を貯蔵タンクの損傷とみな し、有毒ガスの発生の兆候を検出したとしてもよい。</p> <p>●有毒ガスの到達を検出するための装置については、検出 装置の応答時間を考慮し、防護措置のための時間的余裕 が見込める場合は、可搬型でもよい。また、当該装置に 警報機能がある場合は、その機能をもって有毒ガスの到 達を警報する装置としてもよい。</p> <p>●敷地内可動源については、人による認知が期待できるこ とから、発生及び到達を検出する装置の設置は求めない こととした。</p> <p>●有毒ガスが検出装置に到達してから、検出装置が応答し 警報装置に信号を送るまでの時間について、その後の対 応等に要する時間を考慮しても、必要な時間までに換気 空調設備の隔離を行えるものであること。</p> <p>(解説-9) 米国における IDLH と空気呼吸具の使用との関係</p> <p>米国では、急性毒性の判断基準として IDLH が用いられて いる。IDLH 値の例を表 4 に示す。30 分間のばく露を想定した IDLH 値は、多数の有毒ガスについて空気呼吸具の選択の ために策定されており、米国規制指針参 5において、有毒 化学物質の漏えい等の検出から 2 分以内に空気呼吸具の使 用を開始すべきとされ、解説参 7 では、この 2 分という設 定は IDLH 値の使用における安全余裕を与えるものであると されている。</p> <p>表 4 代表的な有毒化学物質に対する IDLH 値の例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">有毒化学物質</th> <th colspan="2">IDLH 値</th> <th rowspan="2">有毒化学物質</th> <th colspan="2">IDLH 値</th> </tr> <tr> <th>ppm<sup>a</sup></th> <th>mg/m<sup>3</sup><sup>b</sup></th> <th>ppm<sup>a</sup></th> <th>mg/m<sup>3</sup><sup>b</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アクリロニトリル</td> <td>85</td> <td>184</td> <td>硝酸</td> <td>25</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>アンモニア</td> <td>300</td> <td>208</td> <td>水酸化ナトリウム</td> <td>—</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>エタノールアミン</td> <td>30</td> <td>75</td> <td>ステレン</td> <td>700</td> <td>2980</td> </tr> <tr> <td>塩化水素</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>トルエン</td> <td>500</td> <td>1883</td> </tr> <tr> <td>塩素</td> <td>10</td> <td>29</td> <td>ヒドラジン</td> <td>50</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>オキシラン</td> <td>800</td> <td>1442</td> <td>ベンゼン</td> <td>500</td> <td>1596</td> </tr> <tr> <td>過酸化水素</td> <td>75</td> <td>104</td> <td>ホルムアルデヒド</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>キシレン</td> <td>900</td> <td>3907</td> <td>メタノール</td> <td>6000</td> <td>7872</td> </tr> <tr> <td>シクロヘキサン</td> <td>1300</td> <td>4472</td> <td>硫酸</td> <td>—</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>1,1-ジクロロエタン</td> <td>3000</td> <td>12135</td> <td>リン酸トリプチル</td> <td>30</td> <td>327</td> </tr> </tbody> </table> <p>a: 標準温度 (25°C) 及び標準圧力 (1013.256Pa) における毒氣中の蒸気またはガス濃度      b: 空気中濃度 (ppm) から標準温度、標準圧力、有毒化学物質の分子量、気体定数を用いて換 算した濃度</p> <p>(解説-10) 有毒ガスばく露下で作業予定の要員について</p>	有毒化学物質	IDLH 値		有毒化学物質	IDLH 値		ppm <sup>a</sup>	mg/m <sup>3</sup> <sup>b</sup>	ppm <sup>a</sup>	mg/m <sup>3</sup> <sup>b</sup>	アクリロニトリル	85	184	硝酸	25	64	アンモニア	300	208	水酸化ナトリウム	—	10	エタノールアミン	30	75	ステレン	700	2980	塩化水素	50	75	トルエン	500	1883	塩素	10	29	ヒドラジン	50	66	オキシラン	800	1442	ベンゼン	500	1596	過酸化水素	75	104	ホルムアルデヒド	20	25	キシレン	900	3907	メタノール	6000	7872	シクロヘキサン	1300	4472	硫酸	—	15	1,1-ジクロロエタン	3000	12135	リン酸トリプチル	30	327
有毒化学物質		IDLH 値			有毒化学物質	IDLH 値																																																																
	ppm <sup>a</sup>	mg/m <sup>3</sup> <sup>b</sup>	ppm <sup>a</sup>	mg/m <sup>3</sup> <sup>b</sup>																																																																		
アクリロニトリル	85	184	硝酸	25	64																																																																	
アンモニア	300	208	水酸化ナトリウム	—	10																																																																	
エタノールアミン	30	75	ステレン	700	2980																																																																	
塩化水素	50	75	トルエン	500	1883																																																																	
塩素	10	29	ヒドラジン	50	66																																																																	
オキシラン	800	1442	ベンゼン	500	1596																																																																	
過酸化水素	75	104	ホルムアルデヒド	20	25																																																																	
キシレン	900	3907	メタノール	6000	7872																																																																	
シクロヘキサン	1300	4472	硫酸	—	15																																																																	
1,1-ジクロロエタン	3000	12135	リン酸トリプチル	30	327																																																																	

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>有毒ガスの発生時に有毒ガスばく露下での作業（漏えいした有毒化学物質の中和等）を行う予定の要員についても、手順及び実施体制を整備すべき対象に含まれることから、空気呼吸具等及び必要な作業時間分の空気ポンベ等の容量が配備されていることを確認する必要がある（6. 2 の対策においては、防毒マスク及び吸收缶を除く。）。</p> <p>6. 1. 2. 2 敷地外の対象発生源への対応</p> <p>(1) 敷地外からの連絡</p> <p>敷地外で有毒ガスが発生した場合、その発生を原子炉制御室又は緊急時制御室の運転員に知らせる仕組み（例えば、次の情報源から有毒ガスの発生事故情報を入手し、運転員に知らせるための手順及び実施体制）が整備されること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 消防、警察、海上保安庁、自衛隊</li> <li>– 地方公共団体（例えば、防災有線放送、防災行政無線、防災メール、防災ラジオ等）</li> <li>– 報道（例えば、ニュース速報等）</li> <li>– その他有毒ガスの発生事故に係る情報源</li> </ul> <p>(2) 通信連絡設備による伝達</p> <p>① 敷地外からの連絡があった場合には、既存の通信連絡設備により、運転・対処要員に有毒ガスの発生を知らせるための手順及び実施体制が整備されること。</p> <p>② 敷地外からの連絡がなくても、敷地内で異臭がする等の異常が確認された場合には、これらの異常の内容を原子炉制御室又は緊急時制御室の運転員に知らせ、運転員から、当該運転員以外の運転・対処要員に知らせるための手順及び実施体制が整備されること。</p> <p>(3) 防護措置</p> <p>原子炉制御室等内及び重要操作地点において、運転・対処要員の吸気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護判断基準値を超えないよう、スクリーニング評価結果を基に、有毒ガス影響評価において、必要に応じて防護措置を講じることを前提としている場合には、妥当性の判断において、講じられた防護措置を確認する<sup>20</sup>。確認項目は、6. 1. 2. 1 (4) と同じとする。（解説-1 1）</p> <p>（解説-1 1）敷地外において発生する有毒ガスの認知</p>	<p>6. 1. 2. 2 敷地外の対象発生源への対応 → ガイドのとおり 敷地外の固定源に対しては、スクリーニング評価の結果、対象発生源がないため、敷地外からの連絡、通信連絡設備による伝達及び防護措置は不要である。 敷地外の可動源は、6. 1. 2 の対応は不要である。</p>	<p>6. 1. 2. 2 敷地外の対象発生源への対応→ ガイドのとおり 敷地外の固定源に対しては、3. 1 の調査の結果、対象発生源でないため、敷地外からの連絡、通信連絡設備による伝達及び防護措置は不要である。 敷地外の可動源は、6. 1. 2 の対応は不要である。</p>	<p>立地条件の相違 ・スクリーニング評価対象物質の相違</p>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
敷地外の対象発生源で、有毒ガスの種類が特定できるものについて、有毒ガス影響評価において、有毒ガスの到達と敷地外からの連絡に見込まれる時間の関係などにより、防護措置の一部として、当該発生源からの有毒ガスの到達を検出するための設備等を前提としている場合には、妥当性の判断において、講じられた防護措置を確認する。			
6. 2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策 対象発生源が特定されない場合においても、予期せぬ有毒ガスの発生（例えば、敷地外可動源から発生する有毒ガス、敷地内固定源及び可動源において予定されていた中和等の終息作業ができなかった場合に発生する有毒ガス等）を考慮し、原子炉制御室等に対し、最低限の対策として、（1）～（3）を確認する。（解説-1 2）	6. 2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策	6. 2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策	
(1) 防護具等の配備等 ① 運転・初動要員に対して、必要人数分の防護具等が配備されているとともに、防護のための手順及び実施体制が整備されていること。少なくとも、次のものが用意されていること。 —敷地内における必要人数分の空気呼吸具又は同等品（酸素呼吸器等） <sup>21</sup> の配備（着用のための手順及び実施体制を含む。） —一定量の空気ボンベの配備（例えば、6 時間分。なお、6. 1. 2. 1 (4) 3)において配備する空気ボンベの容量と兼用してもよい。）（解説-1 3） ② 敷地内固定源及び可動源において中和等の終息作業を考慮する場合については、予定されていた中和等の終息作業ができなかった場合を考慮し、スクリーニング評価（中和等の終息作業を仮定せずに実施。）の結果有毒ガスの放出継続時間が 6 時間を超える場合は、①に加え、当該放出継続時間まで空気呼吸具又は同等品（酸素呼吸器等）の継続的な利用ができるることを考慮し、空気ボンベ等が配備されていること。（解説-1 4） ③ パックアップとして、供給体制が用意されていること（例えば、空気圧縮機による使用済空気ボンベへの空気の再充填等）。	(1) 防護具等の配備等 → ガイドのとおり ① 運転・初動要員に対して、必要人数分の自給式呼吸用保護具を配備するとともに、防護のための手順及び実施体制を整備することとしている。（5.2.1, 第 5.2.1-1 表, 別紙 12-1）  ② 1 人当たり自給式呼吸用保護具を 6 時間以上使用するのに必要な酸素ボンベを配備することとしている。（5.2.1, 第 5.2.1-2 表, 別紙 12-1）  ③ パックアップとして、自給式呼吸用保護具に使用する酸素ボンベの継続的な供給体制を整備することとしている。（5.2.1, 別紙 12-2）	(1) 防護具等の配備等 → ガイドのとおり ① 運転・初動要員に対して、必要人数分の酸素呼吸器を配備するとともに、防護のための手順及び実施体制を整備することとしている。（5.2.1, 第 5.2.1-1 表及び第 5.2.1-2 表, 別紙 8-1）  ② 1 人当たり酸素呼吸器を 6 時間以上使用するのに必要な酸素ボンベを配備することとしている。（5.2.1, 第 5.2.1-2 表, 別紙 8-1）  ③ パックアップとして、酸素呼吸器に使用する酸素ボンベの継続的な供給体制を整備することとしている。（5.2.1, 別紙 8-2）	設備名称の相違 別紙番号の相違 設備名称の相違 別紙番号の相違 設備名称の相違 別紙番号の相違 設備名称の相違 別紙番号の相違

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>④ ①において配備した防護具等については、必要に応じて有毒ガスばく露下で作業予定の要員が使用できるよう、手順及び実施体制（防護具等の追加を含む。）が整備されていること。（解説-10）</p> <p>（2）通信連絡設備による伝達</p> <p>①敷地外からの連絡があった場合には、既存の通信連絡設備により、原子炉制御室等の運転・対処要員に有毒ガスの発生を知らせるための手順及び実施体制が整備されていること。</p> <p>②敷地内で異臭等の異常が確認された場合には、これらの異常の内容を原子炉制御室又は緊急時制御室の運転員に知らせ、運転員から、当該運転員以外の運転・対処要員に知らせるための手順及び実施体制が整備されていること。</p> <p>（3）敷地外からの連絡</p> <p>有毒ガスが発生した場合、その発生を原子炉制御室又は緊急時制御室内の運転員に知らせる仕組み（例えば、次の情報源から有毒ガスの発生事故情報を入手し、運転員に知らせるための手順及び実施体制）が整備されていること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>－消防、警察、海上保安庁、自衛隊</li> <li>－地方公共団体（例えば、防災有線放送、防災行政無線、防災メール、防災ラジオ等）</li> <li>－報道（例えば、ニュース速報等）</li> <li>－その他有毒ガスの発生事故に係る情報源</li> </ul> <p>（解説-12）予期せず発生する有毒ガスの検出</p> <p>予期せず発生する有毒ガスについて、有毒ガスの種類と量が特定できないものもあり、その場合、検出装置の設置は困難なことから、それを求めないこととし、人による異常の認知（例えば、臭気での検出、動植物等の異常の発見等）によることとした。</p>	<p>④ 有毒ガスばく露下で作業予定の要員に対して、全面マスク等を配備するとともに、有毒ガスの発生を終息させるための手順及び実施体制を整備することとしている。（別紙 11-2）</p> <p>（2）通信連絡設備による伝達 → ガイドのとおり</p> <p>敷地外からの連絡があった場合には、通信連絡設備により、中央制御室等の運転・対処要員に有毒ガスの発生を知らせるための手順及び実施体制を整備することとしている。</p> <p>また、敷地内で異臭等の異常が確認された場合には、これらの異常の内容を中央制御室の当直発電長に知らせ、運転・対処要員に知らせるための手順及び実施体制を整備することとしている。（5.2.2、別紙 12-1）</p> <p>（3）敷地外からの連絡 → ガイドのとおり</p> <p>有毒ガスが発生した場合、その発生を中央制御室の当直発電長に知らせる仕組みを整備することとしている。（5.2.3、別紙 12-1）</p>	<p>④ 有毒ガスばく露下で作業予定の要員に対して、全面マスク等を配備するとともに、有毒ガスの発生を終息させるための手順及び実施体制を整備することとしている。（別紙 7-2）</p> <p>（2）通信連絡設備による伝達 → ガイドのとおり</p> <p>敷地外からの連絡があった場合には、通信連絡設備により、中央制御室等の運転・対処要員に有毒ガスの発生を知らせるための手順及び実施体制を整備することとしている。</p> <p>また、敷地内で異臭等の異常が確認された場合には、これらの異常の内容を中央制御室の発電課長（当直）に知らせ、運転員から、当該運転員以外の運転・対処要員に知らせるための手順及び実施体制を整備することとしている。（5.2.2、別紙 8-1）</p> <p>（3）敷地外からの連絡 → ガイドのとおり</p> <p>有毒ガスが発生した場合、その発生を中央制御室の発電課長（当直）に知らせる仕組みを整備することとしている。（5.2.3、別紙 8-1）</p>	<p>別紙番号の相違</p> <p>要員名称の相違</p> <p>別紙番号の相違</p> <p>要員名称の相違</p> <p>別紙番号の相違</p>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

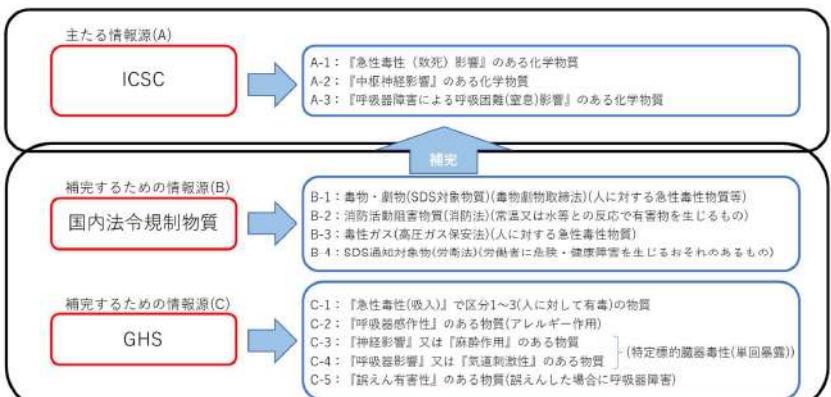
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド	東海第二発電所（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p>(解説-1 3) 空気ボンベの容量</p> <p>米国では、空気呼吸具の空気の容量について、影響評価の結果対応が必要となった場合、敷地内で少なくとも 6 時間分を用意し、追加分については、敷地外から数百時間分の空気ボンベの供給が可能であることを求めており、予期せず発生する有毒ガスについては考慮の対象としていない参 5。今般、国内のタンクローリーによる有毒化学物質輸送事故等の事例参 8 を踏まえ、中和、回収等の作業の所要時間を考慮して、一定量として、6 時間分が用意されていることとした。</p> <p>予期せず発生する有毒ガスについては、影響評価の結果、有毒ガスが発生しないとされる場合であっても求める対応であることから、空気の容量は他の用途の容量（例えば、「原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令」（平成 24 年文部科学省、経済産業省令第 4 号）第 4 条の要求により保有しているもの等）と兼用してもよいこととする。</p> <p>(解説-1 4) バックアップについて</p> <p>バックアップについては、敷地内外からの空気の供給体制（例えば、空気圧縮機による使用済空気ボンベへの清浄な空気の再充填、離れた場所からの空気ボンベの供給等）により、継続的に供給されることが望ましい。</p>			

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>別紙2</p> <p>調査対象とする有毒化学物質について</p> <p>1. 有毒化学物質の設定 固定源及び可動源の調査において、ガイド3.1(1)では、調査対象とする有毒化学物質を示すことを求められている。一方、ガイド3.1(2)で調査対象外の説明が求められている。このため、3.1(1)の説明では調査対象を示すとともに、有毒化学物質について定義する必要がある。 よって、ガイド3.1で調査対象とする有毒化学物質は、ガイド1.3の有毒化学物質の定義に基づき、人に対する悪影響を考慮した上で参照する情報源を整理し、以下のとおり定義し、有毒化学物質を設定した。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【ガイド記載】1.3 有毒化学物質：<u>国際化学安全性カード等において、人に対する悪影響が示されている物質</u></p> </div> <p>(1) 設定方法 ○人に対する悪影響 「人に対する悪影響」については、ガイドにて定義されていないが、有毒ガス防護判断基準値の定義及びその参考情報として採用されているIDLH値や最大許容濃度の内容は、以下のとおりである。  <ul style="list-style-type: none"> <li>・有毒ガス防護判断基準値：有毒ガスの急性ばく露に関し、中枢神経影響等への影響を考慮し、運転・対処要員の対処能力に支障を来さないと想定される濃度限度値をいう。（ガイド1.3(13)）</li> <li>・IDLH値：米国NIOSHが定める急性の毒性限度（ガイド1.3(1)）</li> <li>・最大許容濃度：短時間で発現する刺激、中枢神経抑制等の生体影響を主とすることから勧告されている値。（ガイド脚注12）</li> </ul> 上記内容を勘案し、有毒化学物質とは、以下のような「人に対する悪影響」を与えるものとし、設定した。  ①中枢神経影響物質  ②急性毒性（致死）影響物質  ③呼吸器障害の原因となるおそれがある物質</p> <p>○参照する情報源 有毒化学物質の選定のための情報源として、以下の3種類のものとした。  ①国際化学安全性カード（ICSC）による情報を主たる情報源とする。</p>	<p>別紙2</p> <p>調査対象とする有毒化学物質について</p> <p>1. 有毒化学物質の設定 固定源及び可動源の調査において、ガイド3.1(1)では、調査対象とする有毒化学物質を示すことを求められている。一方、ガイド3.1(2)で調査対象外の説明を求められている。このため、3.1(1)の説明では調査対象を示すとともに、有毒化学物質について定義する必要がある。 よって、ガイド3.1で調査対象とする有毒化学物質は、ガイド1.3の有毒化学物質の定義に基づき、人に対する悪影響を考慮した上で参照する情報源を整理し、以下のとおり定義し、有毒化学物質を設定した。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>【ガイド記載】1.3 有毒化学物質：<u>国際化学安全性カード等において、人に対する悪影響が示されている物質</u></p> </div> <p>(1) 設定方法 ○人に対する悪影響 「人に対する悪影響」については、ガイドにて定義されていないが、有毒ガス防護判断基準値の定義及びその参考情報として採用されているIDLH値や最大許容濃度の内容は、以下のとおりである。  <ul style="list-style-type: none"> <li>・有毒ガス防護判断基準値：有毒ガスの急性ばく露に関し、中枢神経影響等への影響を考慮し、運転・対処要員の対処能力に支障を来さないと想定される濃度限度値をいう。（ガイド1.3(13)）</li> <li>・IDLH値：米国NIOSHが定める急性の毒性限度（ガイド1.3(1)）</li> <li>・最大許容濃度：短時間で発現する刺激、中枢神経抑制等の生体影響を主とすることから勧告されている値。（ガイド脚注12）</li> </ul> 上記内容を勘案し、有毒化学物質とは、以下のような「人に対する悪影響」を与えるものとし、設定した。  ①中枢神経影響物質  ②急性毒性（致死）影響物質  ③呼吸器障害の原因となるおそれがある物質</p> <p>○参照する情報源 有毒化学物質の選定のための情報源として、以下の3種類のものとした。  ①国際化学物質安全性カード（ICSC）による情報を主たる情報源とする。</p>	記載表現の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>I C S C にない有毒化学物質を補完するために、以下の2種類の情報源を追加し、網羅性を確保した。</p> <p>②急性毒性の観点から国内法令で規制されている物質</p> <p>③化学物質の有害性評価等の世界標準システム（G H S）で作成されたデータベース</p>	<p>I C S C にない有毒化学物質を補完するために、以下の2種類の情報源を追加し、網羅性を確保した。</p> <p>②急性毒性の観点から国内法令で規制されている物質</p> <p>③化学物質の有害性評価等の世界標準システム（G H S）で作成されたデータベース</p>	
<p><b>(2) 設定範囲</b></p> <p>参照する各情報源において、『人に対する悪影響』（急性毒性影響）のある有毒化学物質として、急性毒性（致死）影響物質、中枢神経影響物質、呼吸器障害の原因となるおそれがある物質を<b>第1図</b>のように網羅的に抽出し、設定の対象とした。</p>  <p><b>第1図 各情報源における急性毒性影響</b></p>	<p><b>(2) 設定範囲</b></p> <p>参照する各情報源において、『人に対する悪影響』（急性毒性影響）のある有毒化学物質として、急性毒性（致死）影響物質、中枢神経影響物質、呼吸器障害の原因となるおそれがある物質を<b>図1</b>のように網羅的に抽出し、設定の対象とした。</p>  <p><b>図1 各情報源における急性毒性影響</b></p>	記載表現の相違
<p><b>【出典元】</b></p> <p>それぞれの情報源の出典等は以下のとおりである。</p> <p>A. I C S C カード：</p> <p>医薬品食品衛生研究所『国際化学物質安全性カード（I C S C） 日本語版』      ・最終更新：2020年7月21日</p> <p>B. 各法令</p> <p>①消防法：危険物の規制に関する政令及びその関連省令      ・最新改正：<b>令和3年7月21日総務省令第71号</b></p> <p>②毒物及び劇物取締法：医薬品食品衛生研究所『毒物及び劇物取締法（毒劇法）（2）毒劇物検索用ファイル』      ・最終更新：<b>2020年7月2日</b></p> <p>③高圧ガス保安法：一般高圧ガス保安規則      ・最新改正：<b>令和3年2月22日経済産業省令第5号</b></p>	<p><b>【出典元】</b></p> <p>それぞれの情報源の出典等は以下のとおりである。</p> <p>A. ICSCカード：</p> <p>医薬品食品衛生研究所『国際化学物質安全性カード（ICSC）日本語版』      ・最終更新：<b>令和2年7月21日</b></p> <p>B. 各法令</p> <p>①消防法：危険物の規制に関する政令及びその関連省令      ・最新改正：<b>令和4年8月1日 令和4年総務省令第53号</b></p> <p>②毒物及び劇物取締法：医薬品食品衛生研究所『毒物及び劇物取締法（毒劇法）（2）毒劇物検索用ファイル』      ・最終更新：<b>令和4年2月16日</b></p> <p>③高圧ガス保安法：一般高圧ガス保安規則      ・最新改正：<b>令和4年6月22日 令和4年経済産業省令第54号</b></p>	<p>記載表現の相違</p> <p>最新改正日の相違</p> <p>最終更新日の相違</p> <p>最新改正日の相違</p>

## 泊発電所 3 号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>④労働安全衛生法：厚生労働省『職場のあんぜんサイト：表示・通知対象物質の一覧・検索』        ・最終更新：2021年1月1日</p> <p>C. GHS分類：        経済産業省『政府によるGHS分類結果』        ・最終更新：2022年3月</p> <p>(3) 設定結果        上記の方法により、各情報源から抽出された有毒化学物質の例を第1表に示す。        なお、水素及び窒素については、第2表に示すとおりICSC及びGHSのデータベースにおいていずれも急性毒性に関する記載がなく、ICSCの吸入の危険性において「窒息」の記載はあるが、閉ざされた場所に限定されているため、開放空間において設備・機器類等に内蔵されている窒息性ガスは固定源及び可動源の対象外とする。</p>	<p>④労働安全衛生法：厚生労働省『職場のあんぜんサイト：表示・通知対象物質の一覧・検索』        ・最終更新：令和3年1月1日</p> <p>C. GHS分類：        経済産業省『政府によるGHS分類結果』        ・最終更新：令和4年6月7日</p> <p>(3) 設定結果        上記の方法により、各情報源から抽出された有毒化学物質の例を表1に示す。        なお、水素及び窒素については、表2に示すとおりICSC及びGHSのデータベースにおいていずれも急性毒性に関する記載がなく、ICSCの吸入の危険性において「窒息」の記載はあるが、閉ざされた場所に限定されているため、開放空間において設備・機器類等に内蔵されている窒息性ガスは固定源及び可動源の対象外とする。</p>	<p>記載表現の相違</p> <p>最終更新日の相違        ・更新年月日の相違</p> <p>表番号の相違        表番号の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）

第1表 各情報源から抽出された有毒化学物質の調査結果（例）

情報源	影響による分類	代表例
I C S C	A-1:『急性毒性(致死)影響』のある化学物質	・塩酸 ・ヒドラジン ・硫酸
	A-2:『中枢神経影響』のある化学物質	・ヒドラジン ・メタノール ・エタノールアミン
	A-3:『呼吸器障害による呼吸困難(窒息)影響』のある化学物質	・塩酸 ・硫酸 ・リン酸
国内法令規制物質	B-1:毒物・劇物(SDS対象物質)(毒物及び劇物取締法)(人に対する急性毒性物質等)	・アンモニア ・塩酸 ・ヒドラジン
	B-2:消防活動阻害物質(消防法)(常温又は水等との反応で有害物を生じるもの)	・アセチレン ・生石灰 ・無水硫酸
	B-3:毒性ガス(高压ガス保安法)(人に対する急性毒性物質)	・ジエチルアミン ・ベンゼン ・塩素
	B-4:SDS通知対象物(労衛法)(労働者に危険・健康障害を生じる恐れのあるもの)	・塩酸 ・ヒドラジン ・メタノール
G H S	C-1:『急性毒性(吸入)』で区分1～3(人に対して有毒)の物質	・リン酸 ・ヒドラジン ・硫酸
	C-2:『呼吸器感作性』のある物質(アレルギー作用)	・塩酸 ・亜硫酸水素ナトリウム ・エタノールアミン
	C-3:『神経影響』又は『麻酔作用』のある物質	・アンモニア ・ヒドラジン ・メタノール
	C-4:『呼吸器影響』又は『気道刺激性』のある物質	・アンモニア ・塩酸 ・ヒドラジン
	C-5:『誤えん有害性』のある物質(誤えんした場合に呼吸器障害)	・テトラクロロエチレン ・ベンゼン ・トルエン

泊発電所3号炉

表1 各情報源から抽出された有毒化学物質の調査結果（例）

情報源	影響による分類	代表例
I C S C	A-1:『急性毒性(致死)影響』のある化学物質	・ジエチルアミン ・ヒドラジン ・硫酸
	A-2:『中枢神経影響』のある化学物質	・ヒドラジン ・メタノール ・エタノールアミン
	A-3:『呼吸器障害による呼吸困難(窒息)影響』のある化学物質	・プロパン ・硫酸 ・リン酸
国内法令規制物質	B-1:毒物・劇物(SDS対象物質)(毒物及び劇物取締法)(人に対する急性毒性物質等)	・メタノール ・エタノールアミン ・水酸化ナトリウム
	B-2:消防活動阻害物質(消防法)(常温又は水等との反応で有害物を生じるもの)	・水銀 ・ヒ素 ・フッ化水素
	B-3:毒性ガス(高压ガス保安法)(人に対する急性毒性物質)	・一酸化炭素 ・硫化水素 ・フッ素
	B-4:SDS通知対象物(労衛法)(労働者に危険・健康障害を生じる恐れのあるもの)	・エタノールアミン ・水酸化ナトリウム ・硫酸
G H S	C-1:『急性毒性(吸入)』で区分1～3(人に対して有毒)の物質	・リン酸 ・一酸化炭素 ・硫酸
	C-2:『呼吸器感作性』のある物質(アレルギー作用)	・ホルムアルデヒド ・ベリリウム ・酢酸
	C-3:『神経影響』又は『麻酔作用』のある物質	・エタノールアミン ・ヒドラジン ・メタノール
	C-4:『呼吸器影響』又は『気道刺激性』のある物質	・アンモニア ・エタノールアミン ・ヒドラジン
	C-5:『誤えん有害性』のある物質(誤えんした場合に呼吸器障害)	・硝酸 ・生石灰 ・水酸化カリウム

相違理由

表番号の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）		泊発電所3号炉	相違理由
表2 ICSC及びGHSにおける窒素及び水素の記載			
窒素 (気体)	<b>ICSC</b> <b>【吸入の危険性】</b> 容器を開放すると、閉ざされた場所では空気中の酸素濃度が低下して、窒息を起こすことがある。 <b>【短期曝露の影響】</b> 記載無し。	<b>GHS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>急性毒性(吸入：ガス) : 区分に該当しない</li> <li>呼吸器感作性 : 分類できない (データなし)</li> <li>特定標的臓器毒性(単回曝露) : 分類できない (データなし)</li> <li>誤えん有害性 : 区分に該当しない (分類対象外)</li> </ul>	<span style="color: green;">表番号の相違</span>
窒素 (液化)	<b>【吸入の危険性】</b> 容器を開放すると、閉ざされた場所では窒息の危険を生じる。 <b>【短期曝露の影響】</b> 液体は、凍傷を引き起こすことがある。	<b>ICSC</b> <b>【吸入の危険性】</b> 容器を開放すると、閉ざされた場所では空気中の酸素濃度が低下して、窒息を起こすことがある。 <b>【短期曝露の影響】</b> 記載無し。	<span style="color: green;">記載表現の相違</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>ICSCとGHSそれぞれの出典に応じて「曝露」と「ばく露」を書き分けている。</li> </ul>
水素	<b>【吸入の危険性】</b> 容器を開放すると、閉ざされた場所では空気中の酸素濃度が低下して、窒息を起こすことがある。 <b>【短期曝露の影響】</b> 窒息。冷ガスに曝露すると、凍傷を引き起こすことがある。	<b>GHS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>急性毒性(吸入：ガス) : 区分に該当しない</li> <li>呼吸器感作性 : 分類できない (データなし)</li> <li>特定標的臓器毒性(単回曝露) : 分類できない (データなし)</li> <li>誤えん有害性 : 区分に該当しない (分類対象外)</li> </ul> <b>【吸入の危険性】</b> 容器を開放すると、閉ざされた場所では空気中の酸素濃度が低下して、窒息を起こすことがある。 <b>【短期曝露の影響】</b> 窒息。冷ガスに曝露すると、凍傷を引き起こすことがある。	<span style="color: green;">プラント名称の相違</span> <span style="color: green;">表番号の相違</span>
2. 発電所内の有毒化学物質		2. 発電所内の有毒化学物質	
原子力発電所では、運転管理に伴い様々な化学物質を使用している。東海第二発電所で使用されている化学物質の代表例を表3に示す。		原子力発電所では、運転管理に伴い様々な化学物質を使用している。泊発電所で使用されている化学物質の代表例を表3に示す。	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）		
第3表 東海第二発電所で使用されている化学物質（例）（1/3）		
○給・復水系		
使用用途	化学物質名称	備考
腐食防止	酸素	安定な酸化鉄の保護被膜形成による腐食抑制及びクラッド低減
腐食防止	水素	炉水の溶存酸素濃度を低下させ、構造材のIGSCCを防止する
○ほう酸水注入系		
使用用途	化学物質名称	備考
中性子吸收材	五ほう酸ナトリウム 土水和物	万一制御棒を炉心に挿入できない状態が生じた際に、原子炉へ注入し、原子炉を安全に低温未臨界とさせる
○補機冷却水系		
使用用途	化学物質名称	備考
防錆材	亜硝酸ナトリウム	配管内面に保護被膜を形成することにより耐食性を向上させる
○海水系統		
使用用途	化学物質名称	備考
海生生物付着防止	次亜塩素酸ナトリウム	海水中の海生生物が付着するのを防止する
腐食防止	硫酸第一鉄	海水系統中の配管内面に保護被膜を形成することにより耐食性を向上させる
○水ろ過装置		
使用用途	化学物質名称	備考
不純物除去	ポリ塩化アルミニウム	原水中に含まれる濁質成分を凝集し除去する

※ 化学物質名称の下線部分は、有毒化学物質を示す。

泊発電所 3号炉		
表3 泊発電所で使用される化学物質（例）（1/2）		
○1次系		
1次系系統		
使用用途	化学物質名称	備考
中性子吸收材	ほう素	炉水中のほう素濃度を変更することにより、炉出力を制御する
pH調整	水酸化リチウム	pH調整することにより、1次系構成材料の腐食を抑制する
被ばく低減	酢酸亜鉛	配管内面皮膜へのコバルトの取り込みを抑制する
放射性よう素除去	水酸化ナトリウム	事故時に放射性よう素を除去するため、ほう酸水と混合し、原子炉格納施設内にスプレイする。
	ヒドラジン	
液体廃棄物処理系統		
使用用途	化学物質名称	備考
消泡剤	非晶質シリカ	セメント固化処理装置の消泡剤
アスファルト固化処理	アスファルト	アスファルト固化処理充てん剤
	テトラクロロエチレン	アスファルト固化に使用する混和機に残ったアスファルトを洗浄する
pH調整	水酸化ナトリウム	廃液のpHを調整する
セメント固化処理	セメント	セメント固化処理充填剤
	水酸化カルシウム	廃液のCa/B比を調整する
○2次系		
2次系系統（主給水・復水系統）		
使用用途	化学物質名称	備考
脱酸素	ヒドラジン	系統水中に含まれる酸素を除去する
pH調整	アンモニア	pHを調整することにより2次系配管の腐食を抑制する
復水脱塩装置		
使用用途	化学物質名称	備考
イオン交換樹脂再生	水酸化ナトリウム	アニオン樹脂（陰イオン交換樹脂）の再生剤
	塩酸	カチオン樹脂（陽イオン交換樹脂）の再生剤

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

**赤字**: 設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
**青字**: 記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
**緑字**: 記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス (令和4年11月18日提出版)			泊発電所3号炉	相違理由														
			<p style="text-align: center;">淡水・ろ過水製造(飲料水含む)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>使用用途</th><th>化学物質名称</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">不純物除去</td><td>ポリ塩化アルミニウム</td><td>原水中に含まれる濁質成分を凝集し、取り除く</td></tr> <tr> <td>塩化第二鉄</td><td>海水中に含まれている懸濁物質を凝集し、取り除く</td></tr> <tr> <td>殺菌剤</td><td>次亜塩素酸ナトリウム</td><td>原水中に含まれる微生物類の殺菌及び飲料水中の微生物の繁殖抑制</td></tr> <tr> <td>還元剤</td><td>亜硫酸水素ナトリウム (重亜硫酸ソーダ)</td><td>残留した殺菌剤を除去する</td></tr> </tbody> </table>		使用用途	化学物質名称	備考	不純物除去	ポリ塩化アルミニウム	原水中に含まれる濁質成分を凝集し、取り除く	塩化第二鉄	海水中に含まれている懸濁物質を凝集し、取り除く	殺菌剤	次亜塩素酸ナトリウム	原水中に含まれる微生物類の殺菌及び飲料水中の微生物の繁殖抑制	還元剤	亜硫酸水素ナトリウム (重亜硫酸ソーダ)	残留した殺菌剤を除去する
使用用途	化学物質名称	備考																
不純物除去	ポリ塩化アルミニウム	原水中に含まれる濁質成分を凝集し、取り除く																
	塩化第二鉄	海水中に含まれている懸濁物質を凝集し、取り除く																
殺菌剤	次亜塩素酸ナトリウム	原水中に含まれる微生物類の殺菌及び飲料水中の微生物の繁殖抑制																
還元剤	亜硫酸水素ナトリウム (重亜硫酸ソーダ)	残留した殺菌剤を除去する																
			<p>※化学物質名称の下線部分は、有毒化学物質を示す。</p>															
			<p style="text-align: center;">表3 泊発電所で使用される化学物質(例) (2/2)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">純水製造装置</th></tr> <tr> <th>使用用途</th><th>化学物質名称</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">純水生成</td><td>水酸化ナトリウム</td><td>アニオン樹脂(陰イオン交換樹脂)の再生剤に使用する</td></tr> <tr> <td>硫酸</td><td>カチオン樹脂(陽イオン交換樹脂)の再生剤に使用する</td></tr> </tbody> </table>		純水製造装置			使用用途	化学物質名称	備考	純水生成	水酸化ナトリウム	アニオン樹脂(陰イオン交換樹脂)の再生剤に使用する	硫酸	カチオン樹脂(陽イオン交換樹脂)の再生剤に使用する			
純水製造装置																		
使用用途	化学物質名称	備考																
純水生成	水酸化ナトリウム	アニオン樹脂(陰イオン交換樹脂)の再生剤に使用する																
	硫酸	カチオン樹脂(陽イオン交換樹脂)の再生剤に使用する																
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">構内排水処理</th></tr> <tr> <th>使用用途</th><th>化学物質名称</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">pH調整</td><td>硫酸</td><td>排水基準項目を満足するためにpHを調整する</td></tr> <tr> <td>水酸化ナトリウム</td><td></td></tr> </tbody> </table>		構内排水処理			使用用途	化学物質名称	備考	pH調整	硫酸	排水基準項目を満足するためにpHを調整する	水酸化ナトリウム				
構内排水処理																		
使用用途	化学物質名称	備考																
pH調整	硫酸	排水基準項目を満足するためにpHを調整する																
	水酸化ナトリウム																	
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">液体・固体廃棄物処理</th></tr> <tr> <th>使用用途</th><th>化学物質名称</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">pH調整</td><td>水酸化ナトリウム</td><td>廃液濃縮器のpHを調整する</td></tr> <tr> <td>硫酸</td><td></td></tr> <tr> <td>有害物分解</td><td>アンモニア</td><td>雑固体減容処理設備で不燃性雑固体廃棄物を溶融・焼却した際に発生する有害物を分解する還元剤に使用する(詳細は参考資料)</td></tr> </tbody> </table>		液体・固体廃棄物処理			使用用途	化学物質名称	備考	pH調整	水酸化ナトリウム	廃液濃縮器のpHを調整する	硫酸		有害物分解	アンモニア	雑固体減容処理設備で不燃性雑固体廃棄物を溶融・焼却した際に発生する有害物を分解する還元剤に使用する(詳細は参考資料)
液体・固体廃棄物処理																		
使用用途	化学物質名称	備考																
pH調整	水酸化ナトリウム	廃液濃縮器のpHを調整する																
	硫酸																	
有害物分解	アンモニア	雑固体減容処理設備で不燃性雑固体廃棄物を溶融・焼却した際に発生する有害物を分解する還元剤に使用する(詳細は参考資料)																
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">補助ボイラ</th></tr> <tr> <th>使用用途</th><th>化学物質名称</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水質調整</td><td>第三リン酸ソーダ</td><td>補助ボイラー水質を調整する(清缶剤)</td></tr> </tbody> </table>		補助ボイラ			使用用途	化学物質名称	備考	水質調整	第三リン酸ソーダ	補助ボイラー水質を調整する(清缶剤)					
補助ボイラ																		
使用用途	化学物質名称	備考																
水質調整	第三リン酸ソーダ	補助ボイラー水質を調整する(清缶剤)																
<p>※ 化学物質名称の下線部分は、有毒化学物質を示す。</p>																		

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）			泊発電所 3号炉	相違理由	
<b>第3表 東海第二発電所で使用されている化学物質（例）（3/3）</b>					
○ポンベ					
使用用途	化学物質名称	備考	使用用途	化学物質名称	
水素再結合装置	酸素	水電解装置停止時に水素除去のため酸素をポンベより補給する	体積制御タンクカバーガス	水素	
	水素	発電機を冷却する		窒素	
発電機	二酸化炭素	発電機から水素を除去する	水素再結合装置	酸素	
	窒素			水素	
消火	二酸化炭素	空気中の酸素濃度を下げることにより窒息消火を行う	発電機	二酸化炭素	
	アルゴナイト			窒素	
ボイラー等点火用	プロパン	ボイラー、焼却炉の点火を行う	消火	二酸化炭素	
				ハロン	
			ボイラー等点火用	プロパン	
○燃料関係					
使用用途	化学物質名称	備考	使用用途	化学物質名称	
ガスタービン発電機	軽油	発電用の燃料として使用する	ボイラー等点火用	ボイラー、焼却炉の点火を行う	
ディーゼル発電機					
補助ボイラー	A重油	補助ボイラーを運転する			
○開閉所関係					
使用用途	化学物質名称	備考	使用用途	化学物質名称	
絶縁体	六フッ化硫黄	遮断器の絶縁ガスとして使用する	泡消火剤	エチレングリコール	
				2-メチル-2,4-ペンタンジオール	
				硫酸第一鉄・7水塩	
※ 化学物質名称の下線部分は、有毒化学物質を示す。					
<b>泊発電所 3号炉</b>					
<b>ポンベ</b>					
使用用途	化学物質名称	備考	使用用途	化学物質名称	
体積制御タンクカバーガス	水素	1次冷却材を還元性雰囲気にする	水素再結合装置	酸素	
	窒素	1次冷却材中の溶存水素を除去する		水素	
発電機	酸素	水素除去のため酸素を補給する	発電機	二酸化炭素	
	水素	発電機を冷却する		窒素	
消火	二酸化炭素	発電機から水素を除去する	消火	二酸化炭素	
	ハロン	空気中の酸素濃度を下げることにより窒息消火を行う		ハロン	
ボイラー等点火用	プロパン	ボイラー、焼却炉の点火を行う			
<b>消防設備</b>					
使用用途	化学物質名称	備考	使用用途	化学物質名称	
泡消火剤	エチレングリコール	補助ボイラー燃料タンクの消火を行う	泡消火剤	エチレングリコール	
	2-メチル-2,4-ペンタンジオール			2-メチル-2,4-ペンタンジオール	
	硫酸第一鉄・7水塩			硫酸第一鉄・7水塩	
<b>燃料関係</b>					
使用用途	化学物質名称	備考	使用用途	化学物質名称	
ディーゼル発電機	軽油	発電する	使用用途	化学物質名称	
<b>開閉所関係</b>					
使用用途	化学物質名称	備考	使用用途	化学物質名称	
絶縁体	六フッ化硫黄	遮断器の絶縁ガスとして使用する	絶縁体	六フッ化硫黄	

※化学物質名称の下線部分は、有毒化学物質を示す。

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

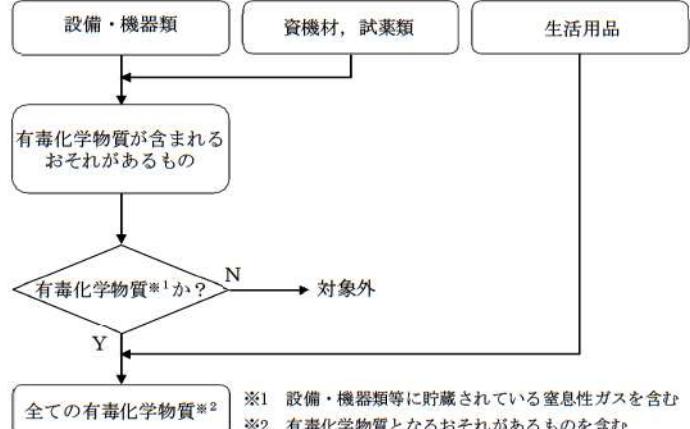
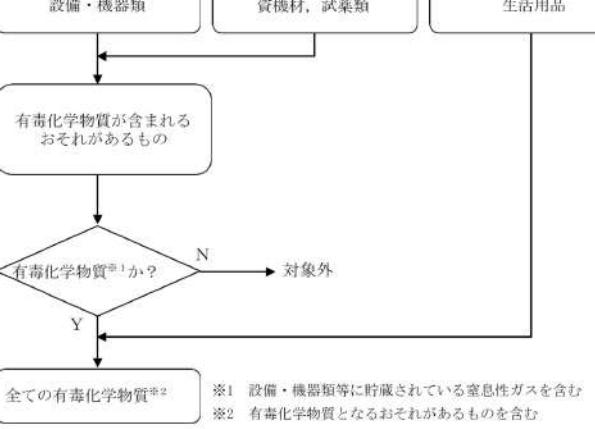
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>固定源及び可動源の調査では、ガイド3.1のとおり、敷地内に保管、輸送される全ての有毒化学物質を調査対象とする必要があることから、以下のとおり、調査を行い<b>東海第二発電所</b>内で使用される有毒化学物質を抽出した。抽出フローを<b>図2</b>に示す。</p> <p>(1) 有毒化学物質を含むおそれがある化学物質の抽出  <b>東海第二発電所</b>において使用される有毒化学物質が含まれるおそれがある化学物質を調査対象範囲とし、以下のとおり実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①設備、機器類                      図面類、法令に基づく届出情報等により、対象設備、機器類を抽出した。</li> <li>②資機材、試薬類                      購買記録、点検記録、現場確認等により、対象物品を抽出した。</li> <li>③生活用品                      生活用品については、運転員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と考えられることから名称等を整理（類型化）し、抽出した。</li> </ul> <p>(2) 有毒化学物質との照合                      「2.(1)有毒化学物質を含むおそれがある化学物質の抽出」で抽出した①、②の化学物質について、CAS番号等とともに、「1.(3)設定結果」で設定した有毒化学物質リストの照合を行い、有毒化学物質か否か判定を行った。</p> <p>(3) 抽出した有毒化学物質のリスト化                      「2.(1)有毒化学物質を含むおそれがある化学物質の抽出」及び「2.(2)有毒化学物質との照合」をとりまとめ、発電所で使用する全ての有毒化学物質としてリスト化した。リストの詳細は、別紙4-7-1、2に示す。</p>	<p>固定源及び可動源の調査では、ガイド3.1のとおり、敷地内に保管、輸送されるすべての有毒化学物質を調査対象とする必要があることから、以下のとおり、調査を行い<b>泊発電所</b>内で使用される有毒化学物質を抽出した。抽出フローを<b>図2</b>に示す。</p> <p>(1) 有毒化学物質を含むおそれがある化学物質の抽出  <b>泊発電所</b>において使用される有毒化学物質が含まれるおそれがある化学物質を調査対象範囲とし、以下のとおり実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①設備、機器類                      図面類、法令に基づく届出情報等により、対象設備、機器類を抽出した。</li> <li>②資機材、試薬類                      購買記録、点検記録、現場確認等により、対象物品を抽出した。</li> <li>③生活用品                      生活用品については、運転員の対処能力に影響を与える観点で考慮不要と考えられることから名称等を整理（類型化）し、抽出した。</li> </ul> <p>(2) 有毒化学物質との照合                      「2.(1)有毒化学物質を含むおそれがある化学物質の抽出」で抽出した①、②の化学物質について、CAS番号等とともに、「1.(3)設定結果」で設定した有毒化学物質リストの照合を行い、有毒化学物質か否か判定を行った。</p> <p>(3) 抽出した有毒化学物質のリスト化                      「2.(1)有毒化学物質を含むおそれがある化学物質の抽出」及び「2.(2)有毒化学物質との照合」をとりまとめ、発電所で使用する全ての有毒化学物質としてリスト化した。リストの詳細は、別紙4-7-1、2に示す。</p>	図番号の相違

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

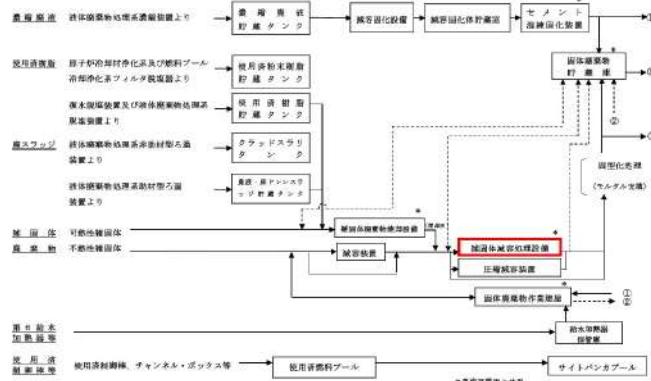
有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>※1 設備・機器類等に貯蔵されている窒息性ガスを含む      ※2 有毒化学物質となるおそれがあるものを含む</p>	 <p>※1 設備・機器類等に貯蔵されている窒息性ガスを含む      ※2 有毒化学物質となるおそれがあるものを含む</p>	図番号の相違

第2図 有毒化学物質の抽出フロー

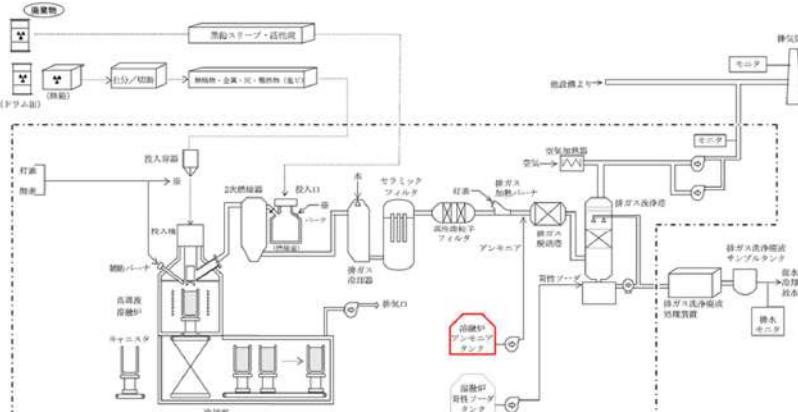
図2 有毒化学物質の抽出フロー

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;"><b>参考資料</b></p> <p style="color: red; text-align: center;">敷地内固定源のアンモニアについて</p> <p>東海第二発電所の敷地内固定源として、溶融炉アンモニアタンクに貯蔵されたアンモニアが抽出されている。この溶融炉アンモニアタンクは、雑固体廃棄物処理系の雑固体減容処理設備の一部であり、不燃性雑固体廃棄物を溶融・焼却する、型式が高周波誘導加熱・2次燃焼器・セラミック・高性能粒子フィルタ式の雑固体減容処理設備（東海発電所及び東海第二発電所共用、既設）の排ガス脱硝塔において、窒素酸化物を除去するために使用しているアンモニアを貯蔵しているタンクである。</p> <p>第1図に東海第二発電所発電用原子炉設置変更許可申請書に記載の固体廃棄物処理系統概要図における雑固体減容処理設備の該当箇所を示すとともに、第2図に雑固体減容処理設備における溶融炉アンモニアタンクの該当箇所を示す。</p>  <pre> graph TD     A[液体廃棄物処理系] --&gt; B[蓄湯槽]     B --&gt; C[液化装置]     C --&gt; D[減容化体貯蔵槽]     D --&gt; E[セメント液化装置]     E --&gt; F[固体廃棄物]     F --&gt; G[固体廃棄物処理装置]     G --&gt; H[固定化装置]     H --&gt; I[固化化槽]     I --&gt; J[固体廃棄物作業場]     J --&gt; K[雨水貯留池]     K --&gt; L[雨水貯留池供給装置]     L --&gt; M[サイロバッファーポール]     M --&gt; N[使用許燃料プール]     N --&gt; O[使用許燃料]     O --&gt; P[溶融炉アンモニアタンク]     P --&gt; Q[液化装置]     Q --&gt; R[減容化体貯蔵槽]     R --&gt; S[セメント液化装置]     S --&gt; T[固体廃棄物]     T --&gt; U[固体廃棄物処理装置]     U --&gt; V[固定化装置]     V --&gt; W[固化化槽]     W --&gt; X[固体廃棄物作業場]     X --&gt; Y[雨水貯留池]     Y --&gt; Z[雨水貯留池供給装置]     Z --&gt; AA[サイロバッファーポール]     AA --&gt; BB[使用許燃料]     BB --&gt; CC[溶融炉アンモニアタンク] </pre> <p>第1図 固体廃棄物処理系統概要図における雑固体減容処理設備      (設置許可申請書 第7.3-1図に加筆)</p>		<p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>東海第二は、特定された敷地内固定源のアンモニアの用途について資料化しているが、泊は特定された敷地内固定源のアンモニアが無いため、本参考資料は作成していない。</li> </ul>

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>図例：雑固体減容処理設備</p> <p>第2図 雜固体減容処理設備における溶融炉アンモニアタンク</p>		

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>別紙3 敷地外固定源の特定に係る調査対象法令の選定について</p> <p>対象とする法令は、環境省の「化学物質情報検索支援システム」にて、化学物質の管理に係る主要な法律として示された法律及び「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 逐条解説」に示された化学物質に関連する法律の内容を調査し、化学物質の貯蔵を規制している法律を選定した。</p> <p>また、多量の化学物質を貯蔵する施設として化学工場等の産業施設が想定されることから、経済産業省に関連する法律のうち、特にガスの貯蔵を規制する法律についても選定した。</p> <p>具体的には、上記の法律のうち貯蔵量等に係る届出義務のある法律を対象として開示請求を実施した。届出情報の開示請求を実施する法律の選定結果を表1に示す。</p>	<p>別紙3 敷地外固定源の特定に係る調査対象法令の選定について</p> <p>対象とする法令は、環境省の「化学物質情報検索支援システム」にて、化学物質の管理に係る主要な法律として示された法律及び「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 逐条解説」に示された化学物質に関連する法律の内容を調査し、化学物質の貯蔵を規制している法律を選定した。</p> <p>また、多量の化学物質を貯蔵する施設として化学工場等の産業施設が想定されることから、経済産業省に関連する法律のうち、特にガスの貯蔵を規制する法律についても選定した。</p> <p>具体的には、上記の法律のうち貯蔵量等に係る届出義務のある法律を対象として開示請求を実施した。届出情報の開示請求を実施する法律の選定結果を表1に示す。また、泊発電所から最寄りの都市ガス供給エリア（小樽地区）と石油コンビナート等特別防災区域（石狩地区）を図1に示す。</p>	<p>記載表現の相違 記載方針の相違 ・ガス事業法及び石油コンビナート等災害防止法を届出情報の調査対象外とした理由を補足するため、泊発電所との位置関係を示した。</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）			泊発電所3号炉			相違理由
表1 届出情報の開示請求を実施する法律の選定結果			表1 届出情報の開示請求を実施する法律の選定結果			記載表現の相違
法律名	貯蔵量等に 係る届出義務	開示請求の 対象選定	法律名	貯蔵量等に 係る届出義務	開示請求の 対象選定	
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律	×	×	化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律	×	×	
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律	×	×	特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律	×	×	
毒物及び劇物取締法	○	○	毒物及び劇物取締法	○	○	
環境基本法	×	×	環境基本法	×	×	
大気汚染防止法	×	×	大気汚染防止法	×	×	
水質汚濁防止法	×	×	水質汚濁防止法	×	×	
土壤汚染対策法	×	×	土壤汚染対策法	×	×	
農薬取締法	×	×	農薬取締法	×	×	
悪臭防止法	×	×	悪臭防止法	×	×	
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	×	×	廃棄物の処理及び清掃に関する法律	×	×	
下水道法	×	×	下水道法	×	×	
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律	×	×	海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律	×	×	
ダイオキシン類対策特別措置法	×	×	ダイオキシン類対策特別措置法	×	×	
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法	×	×	ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法	×	×	
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律	×	×	特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律	×	×	
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律	×	×	フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律	×	×	
地球温暖化対策の推進に関する法律	×	×	地球温暖化対策の推進に関する法律	×	×	
食品衛生法	×	×	食品衛生法	×	×	
水道法	×	×	水道法	×	×	
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律	×	×	医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律	×	×	
建築基準法	×	×	建築基準法	×	×	
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律	×	×	有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律	×	×	
労働安全衛生法	×	×	労働安全衛生法	×	×	
肥料の品質の確保等に関する法律	×	×	肥料の品質の確保等に関する法律	×	×	
麻薬及び向精神薬取締法	○	×※1	麻薬及び向精神薬取締法	○	×※1	
覚醒剤取締法	○	×※1	覚醒剤取締法	○	×※1	
消防法	○	○	消防法	○	○	
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律	×	×	飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律	×	×	
放射性同位元素等の規制に関する法律	○	×※2	放射性同位元素等の規制に関する法律	○	×※2	
高圧ガス保安	○	○	高圧ガス保安法	○	○	
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律	○	×※3	液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律	○	×※3	
ガス事業法	○	○	ガス事業法	○	○	
石油コンビナート等災害防止法	○	×※5	石油コンビナート等災害防止法	○	×※5	

※1 貯蔵量の届出義務はあるが、化学物質の使用禁止を目的とした法令であり、主に医療用、研究用などに限定され、取扱量は少量と想定されるため対象外とした。

※2 貯蔵量の届出義務はあるが、対象が放射性同位元素の放射能であることから対象外とした。

※3 貯蔵量の届出義務はあるが、人の健康の保護を目的とした法令ではなく、急性毒性に係る情報もないことから対象外とした。

※4 都市ガスに係る法律。資源エネルギー庁のホームページ「ガス製造事業者一覧」にて、LNG基地名及び事業者名を確認した。

※5 敷地外固定源に係る調査対象範囲であることから対象外とした。

※1 貯蔵量の届出義務はあるが、化学物質の使用禁止を目的とした法令であり、主に医療用、研究用等に限定され、取扱量は少量と想定されるため対象外とした。

※2 貯蔵量の届出義務はあるが、対象が放射性同位元素の放射能であることから対象外とした。

※3 貯蔵量の届出義務はあるが、人の健康の保護を目的とした法令ではなく、急性毒性に係る情報もないことから対象外とした。

※4 都市ガスに係る法律。発電所の最寄りの都市ガス供給エリアは小樽地区であり、敷地外固定源に係る調査対象範囲（発電所から10km圏内）に都市ガスはないため対象外とした。

※5 発電所の最寄りの石油コンビナート等特別防災区域は石狩地区であり、敷地外固定源に係る調査対象範囲（発電所から半径10km圏内）に石油コンビナート等特別防災区域はないため対象外とした。

## 立地条件の相違

・泊発電所周辺には都市ガスが供給されていないことからガス事業法は調査対象外とした。  
 (島根と同様の記載であるが記載を充実した)

## 記載方針の相違

・最寄りの石油コンビナート等特別防災区域を明示し、調査対象範囲外であることを明確化した。(島根と同様の記載)

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>【島根原子力発電所 2号炉 有毒ガス（令和3年9月6日提出版）より引用】</p> <p>*4 都市ガスに係る法律。発電所から10km 圏内に都市ガスはないため対象外とした。</p> <p>*5 島根原子力発電所の最寄りの石油コンビナート等特別防災区域は水島臨海地区、福山・笠岡地区であるが、敷地外固定源に係る調査対象範囲外であることから対象外とした。</p>	 <p>図1 泊発電所から最寄りの都市ガス供給エリア（小樽地区）及び 石油コンビナート等特別防災区域（石狩地区）</p> <p>地図出典：国土地理院ウェブサイト</p>	<p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ガス事業法及び石油コンビナート等災害防止法を届出情報の調査対象外とした理由を補足するため、泊発電所との位置関係を示した。</li> </ul>

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
参考資料  「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」について	参考資料  「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」について	
1. 法律の目的  「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」（以下、「液化石油ガス法」という。）は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。	1. 法律の目的  「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」（以下、「液化石油ガス法」という。）は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。	
2. 液化石油ガスの規制対象及び要求事項について  「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（以下、「液化石油ガス法施行規則」という。）」にて、事業者に義務付けられている届出のうち、液化石油ガスの貯蔵に関する要求事項を以下に示す。	2. 液化石油ガス法の規制対象及び要求事項について  「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（以下、「液化石油ガス法施行規則」という。）」にて、事業者に義務付けられている届出のうち、液化石油ガスの貯蔵に関する要求事項を以下に示す。	
規制対象	要求事項	
✓ 液化石油ガス（民生用途）の貯蔵能力が、500kg以上である貯蔵設備の工事	✓ 液化石油ガス設備工事届出 <sup>*1</sup> ⇒項目「貯蔵設備の貯蔵能力」 (記載例：50kg容器24本(1,200kg))	
✓ 液化石油ガス（民生用途）の貯蔵能力が1t以上3t未満である貯蔵設備（貯蔵設備に貯槽等が含まれる場合）の工事	✓ 貯蔵施設等設置許可申請書 ⇒添付書類「特定供給設備の位置及び構造等の明細書」の項目「3. 特定供給設備の技術上の基準に対応する事項 <sup>*3</sup> 第1号貯蔵設備の基準 イ 設備距離（1）貯蔵能力」 (記載例：50kg（容器）×24（本）=1,200kg)	
✓ 液化石油ガス（民生用途）の貯蔵能力が3t以上10t未満である貯蔵設備（貯蔵設備が容器である場合）の工事		
規制対象	要求事項	
✓ 液化石油ガス（民生用途）の貯蔵能力が、500kg以上である貯蔵設備の工事	✓ 液化製油ガス設備工事届出 <sup>*1</sup> ⇒項目「貯蔵設備の貯蔵能力」 (記載例：50kg容器24本(1,200kg))	記載適正化
✓ 液化石油ガス（民生用途）の貯蔵能力が1t以上3t未満である貯蔵設備（貯蔵設備に貯槽等が含まれる場合）の工事	✓ 貯蔵施設等設置許可申請書 <sup>*2</sup> ⇒添付書類「特定供給設備の位置及び構造等の明細書」の項目「3. 特定供給設備の技術上の基準に対応する事項 <sup>*3</sup> 第1号貯蔵設備の基準 イ 設備距離（1）貯蔵能力」 (記載例：50kg（容器）×24本=1,200kg)	
✓ 液化石油ガス（民生用途）の貯蔵能力が3t以上10t未満である貯蔵設備（貯蔵設備が容器である場合）の工事		

※1 様式第48（液化石油ガス法施行規則第88条）

※2 様式第28（液化石油ガス法施行規則第51条）

※3 液化石油ガス法施行規則第53条各号

液化石油ガス法の届出では貯蔵設備における液化石油ガスの貯蔵能力が記載されているが、液化石油ガスの貯蔵能力は消防法の届出における「最大貯蔵数量又は最大取扱数量」と同等である。このため、消防法の届出に対する開示請求によって貯蔵能力についての情報は得ることが可能である。

※1 様式第48（液化石油ガス法施行規則第88号）

※2 様式第28（液化石油ガス法施行規則第51条）

※3 液化石油ガス法施行規則第53条各号

液化石油ガス法の届出では貯蔵設備における液化石油ガスの貯蔵能力が記載されているが、液化石油ガスの貯蔵能力は消防法の届出における「最大貯蔵数量又は最大取扱数量」と同等である。このため、消防法の届出に対する開示請求によって貯蔵能力についての情報は得ることが可能である。

## 有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和 4 年 11 月 18 日提出版）	泊発電所 3 号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">補足</p> <p>「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」（抜粋）</p> <p><b>（液化石油ガス設備工事）</b></p> <p>第八十七条 法第三十八条の三の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備以外の供給設備（当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が五百キログラムを超えるものに限る。）の設置の工事又は変更の工事であって次の各号の一に該当するものとする。</p> <p>一 供給管の延長を伴う工事</p> <p>二 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事</p> <p>2 第二十二条第二項の規定は、前項の特定供給設備以外の供給設備の貯蔵能力について準用する。この場合において、同条第二項中「千キログラム未満」とあるのは「五百キログラム以下」と読み替えるものとする。</p> <p><b>（工事の届出）</b></p> <p>第八十八条 法第三十八条の三の規定により液化石油ガス設備工事の届出をしようとする者は、様式第四十八による届書を当該工事に係る施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。</p> <p><b>（貯蔵施設等の許可申請）</b></p> <p>第五十一条 法第三十六条第一項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請をしようとする者は、様式第二十八による申請書を貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。</p> <p>2 前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置（他の施設との関係位置を含む。）及び構造並びに付近の状況を示す図面を添付しなければならない。</p> <p>「液化石油ガス設備工事届書」及び「特定供給設備の位置及び構造等の明細書」</p> 	<p>「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」（抜粋）</p> <p><b>（液化石油ガス設備工事）</b></p> <p>第八十七条 法第三十八条の三の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備以外の供給設備（当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が五百キログラムを超えるものに限る。）の設置の工事又は変更の工事であって次の各号の一に該当するものとする。</p> <p>一 供給管の延長を伴う工事</p> <p>二 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事</p> <p>2 第二十二条第二項の規定は、前項の特定供給設備以外の供給設備の貯蔵能力について準用する。この場合において、同条第二項中「千キログラム未満」とあるのは「五百キログラム以下」と読み替えるものとする。</p> <p><b>（工事の届出）</b></p> <p>第八十八条 法第三十八条の三の規定により液化石油ガス設備工事の届出をしようとする者は、様式第四十八による届書を当該工事に係る施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。</p> <p><b>（貯蔵施設等の許可申請）</b></p> <p>第五十一条 法第三十六条第一項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請をしようとする者は、様式第二十八による申請書を貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。</p> <p>2 前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置（他の施設との関係位置を含む。）及び構造並びに付近の状況を示す図面を添付しなければならない。</p> <p>「液化石油ガス設備工事届書」及び「特定供給設備の位置及び構造等の明細書」</p> 	

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p style="text-align: center;">別紙4-1</p> <p>固定源と可動源について</p> <p>固定源及び可動源の調査において、ガイド3.1(1)では、敷地内の固定源及び可動源を調査対象としていることが求められている。</p> <p>今回、調査対象とする固定源及び可動源について考え方を整理した。 整理に当たっては、ガイド1.3の固定源及び可動源の定義を参照した。</p> <p><b>1. 固定源</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>固定源（ガイド1.3（10）） 敷地内外において貯蔵施設（例えば、貯蔵タンク、配管ライン等）に保管されている、有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質をいう。</p> </div> <p>貯蔵施設は、貯蔵タンクのように物理的に固定され、常時配管が接続されているもの他、タンクのみが設置されるもの、パッテリーのように機器に内包されるもの、貯蔵ラックや資機材置場等に薬品等が単品で保管される場合もあることから、有毒ガス防護上、これら全てを貯蔵施設に保管されたものとして取り扱う。固定源の例を第1図に示す。</p> <p>第1図 固定源の例</p>	<p style="text-align: center;">別紙4-1</p> <p>固定源と可動源について</p> <p>固定源及び可動源の調査において、ガイド3.1(1)では、敷地内の固定源及び可動源を調査対象としていることが求められている。</p> <p>今回、調査対象とする固定源及び可動源について考え方を整理した。 整理に当たっては、ガイド1.3の固定源及び可動源の定義を参照した。</p> <p><b>1. 固定源</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>固定源（ガイド1.3（10）） 敷地内外において貯蔵施設（例えば、貯蔵タンク、配管ライン等）に保管されている、有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質をいう。</p> </div> <p>貯蔵施設は、貯蔵タンクのように物理的に固定され、常時配管が接続されているもの他、タンクのみが設置されるもの、パッテリーのように機器に内包されるもの、貯蔵ラックや資機材置場等に薬品等が単品で保管される場合もあることから、有毒ガス防護上、これら全てを貯蔵施設に保管されたものとして取り扱う。固定源の例を図1に示す。</p> <p>図1 固定源の例</p>	<p>記載表現の相違</p> <p>図番号の相違</p>

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>2. 可動源</p> <p>可動源（ガイド1.3（4）） 敷地内において輸送手段（例えば、タンクローリー等）の輸送容器に保管されている、有毒ガスを発生させる恐れがある有毒化学物質をいう。</p> <p>可動源については、固定源へ補給を行うため、タンクローリーに加え、車両等により運搬されるものも対象として取り扱う。</p>	<p>2. 可動源</p> <p>可動源（ガイド1.3（4）） 敷地内において輸送手段（例えば、タンクローリー等）の輸送容器に保管されている、有毒ガスを発生させる恐れがある有毒化学物質をいう。</p> <p>可動源については、固定源へ補給を行うため、タンクローリーに加え、車両等により運搬されるものも対象として取り扱う。</p>	<p>記載表現の相違 泊はタンクローリーで統一。</p>

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>別紙4-2</p> <p>固体あるいは揮発性が乏しい液体の取扱いについて</p> <p>ガイドにおける有毒ガス防護に係る妥当性確認においては、『ガス発生源の調査（3.評価に当たって行う事項）』の後、『評価対象物質の評価を行い、対象発生源を特定（4.スクリーニング評価）』した上で、『防護措置等を考慮した放出量、拡散の評価（5.有毒ガス影響評価）』を行う。</p> <p>スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち、敷地内固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが、確実に調査、影響評価及び防護措置の策定ができるように、スクリーニング評価において「固体あるいは揮発性が乏しい液体」の取扱いについて考え方を整理した。</p> <p>整理に当たっては、ガイドの「3.評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とする場合）を考慮した。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>【ガイド記載】</b></p> <p><b>(解説-4) 調査対象外とする場合</b></p> <p>貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。 (例えば、使用場所が限定されていて貯蔵量及び使用量が少ない試薬等)</p> </div> <p>常温で固体あるいは揮発性が乏しい液体は、以下の理由により蒸発量が少ないとから、有毒ガスのうち気体状の有毒化学物質が大気中に多量に放出されることはないため、調査対象外とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○固体は揮発するものではないため、固体又は固体を溶解している水溶液中の固体分子は蒸発量が少ない。</li> <li>○濃度が生活用品程度の水溶液は、一般的に生活用品として使用される濃度であり、蒸発量は少ない。</li> <li>○沸点は、化学物質の飽和蒸気圧が外圧と等しくなる温度であり、化学物質が沸点以上になると沸騰し多量に気化するため、発電所の一般的な環境として超えることのない100°Cを沸点の基準とし、それ以上の沸点をもつ物質は多量に放出されるおそれがない。ただし、沸点が100°C以上の物質を一律に除外するのではなく、念のため分圧が過度の値でないことを確認する。</li> </ul>	<p>別紙4-2</p> <p>固体あるいは揮発性が乏しい液体の取扱いについて</p> <p>ガイドにおける有毒ガス防護に係る妥当性確認においては、『ガス発生源の調査（3.評価に当たって行う事項）』の後、『評価対象物質の評価を行い、対象発生源を特定（4.スクリーニング評価）』した上で、『防護措置等を考慮した放出量、拡散の評価（5.有毒ガス影響評価）』を行う。</p> <p>スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち、敷地内固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが、確実に調査、影響評価及び防護措置の策定ができるよう、スクリーニング評価において「固体あるいは揮発性が乏しい液体」の取扱いについて考え方を整理した。</p> <p>整理に当たっては、ガイドの「3.評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とする場合）を考慮した。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>【ガイド記載】</b></p> <p><b>(解説-4) 調査対象外とする場合</b></p> <p>貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。 (例えば、使用場所が限定されていて貯蔵量及び使用量が少ない試薬等)</p> </div> <p>常温で固体あるいは揮発性が乏しい液体は、以下の理由により蒸発量が少ないとから、有毒ガスのうち気体状の有毒化学物質が大気中に多量に放出されることはないため、調査対象外とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○固体は揮発するものではないため、固体又は固体を溶解している水溶液中の固体分子は蒸発量が少ない。</li> <li>○濃度が生活用品程度の水溶液は、一般的に生活用品として使用される濃度であり、蒸発量は少ない。</li> <li>○沸点は、化学物質の飽和蒸気圧が外圧と等しくなる温度であり、化学物質が沸点以上になると沸騰し多量に気化するため、発電所の一般的な環境として超えることのない100°Cを沸点の基準とし、それ以上の沸点をもつ物質は多量に放出されるおそれがない。ただし、沸点が100°C以上の物質を一律に除外するのではなく、念のため分圧が過度の値でないことを確認する。</li> </ul>	

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>また、薬品の蒸発率は、文献「Modeling hydrochloric acid evaporation in ALOHA」に記載の下記の式に従い、化学物質の分圧に依存するため、濃度が低く分圧が小さい薬品も揮発性が乏しい液体に含まれる。</p> $E = A \times K_M \times \left( \frac{M_w \times P_v}{R \times T} \right)$ $E_c = - \left( \frac{P_a}{P_v} \right) \ln \left( 1 - \frac{P_v}{P_a} \right) \times E$ <p> <b>E</b> : 蒸発率 (kg/s)  <b><i>E</i><sub>c</sub></b> : 補正蒸発率 (kg/s)  <b>A</b> : 墓面積 (m<sup>2</sup>)  <b>K<sub>M</sub></b> : 化学物質の物質移動係数 (m/s)  <b>M<sub>w</sub></b> : 化学物質のモル質量 (kg/kmol)  <b>P<sub>a</sub></b> : 大気圧 (Pa)  <b>P<sub>v</sub></b> : 化学物質の分圧 (Pa)  <b>R</b> : ガス定数 (J/kmol・K)  <b>T</b> : 温度 (K)         </p> <p>東海第二発電所敷地内に貯蔵される薬品のうち試薬である塩酸の場合、20°Cにおいて、濃度 20% の塩酸の分圧が 27.3Pa、濃度 36% の塩酸の分圧が 14,065Pa である。よって、濃度 20% の塩酸の蒸発率は濃度 36% の塩酸の蒸発率の 1/500 以下となるため、大気中に多量に放出されることはない。</p> <p>以上を踏まえ、具体的な判断フローを第1図に示す。</p>	<p>また、薬品の蒸発率は、文献「Modeling hydrochloric acid evaporation in ALOHA」に記載の下記の式に従い、化学物質の分圧に依存するため、濃度が低く分圧が小さい薬品も揮発性が乏しい液体に含まれる。</p> $E = A \times K_M \times \left( \frac{M_w \times P_v}{R \times T} \right)$ $E_c = - \left( \frac{P_a}{P_v} \right) \ln \left( 1 - \frac{P_v}{P_a} \right) \times E$ <p> <b>E</b> : 蒸発率 (kg/s)  <b><i>E</i><sub>c</sub></b> : 補正蒸発率 (kg/s)  <b>A</b> : 墓面積 (m<sup>2</sup>)  <b>K<sub>M</sub></b> : 化学物質の物質移動係数 (m/s)  <b>M<sub>w</sub></b> : 化学物質のモル質量 (kg/kmol)  <b>P<sub>a</sub></b> : 大気圧 (Pa)  <b>P<sub>v</sub></b> : 化学物質の分圧 (Pa)  <b>R</b> : ガス定数 (J/kmol・K)  <b>T</b> : 温度 (K)         </p> <p>泊発電所敷地内に貯蔵される薬品のうち試薬である塩酸の場合、20°Cにおいて、濃度 20% の塩酸の分圧が 27.3Pa、濃度 36% の塩酸の分圧が 14,065Pa である。よって、濃度 20% の塩酸の蒸発率は濃度 36% の塩酸の蒸発率の 1/500 以下となるため、大気中に多量に放出されることはない。</p> <p>以上を踏まえ、具体的な判断フローを図1に示す。</p>	図番号の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>※1で判断 固体又は固体を溶解している 濃度が生活用品程度 沸点が100°Cより高く、分圧が過度な値にならない 固定源と概算比較して、分圧、その他物性値、保管状況から影響が1/100程度</p> <p>※2で判断 ガス化する</p> <p>※1 固体又は固体を溶かした水溶液 ※2 挥発性が乏しい液体</p> <p>対象なし 蒸発量が少なく、大気中に多量に放出されるおそれはない 調査対象外とした有毒化学物質の例</p>	<p>※1で判断 固体又は固体を溶解している 濃度が生活用品程度 沸点が100°Cより高く、分圧が過度な値にならない 可動源と概算比較して、分圧、その他物性値、保管状況の観点から影響が1/100程度</p> <p>※2で判断 ガス化する</p> <p>※1 固体又は固体を溶かした水溶液 ※2 挥発性が乏しい液体</p> <p>対象なし (次亜塩素酸ナトリウム等) (ヒドラジン等) (塩酸5%) 調査対象外とした有毒化学物質の例</p>	<p>設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</p> <p>図、表番号の相違</p> <p>設備の相違 ・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</p> <p>(島根と同様の記載)</p>

第1図 固体又は揮発性が乏しい液体の判断フロー

第1図のフローに基づき、固体又は揮発性が乏しい液体について第1表のとおり抽出した。また、対象物質の物性値を第2表に示す。

第1表 固体又は揮発性が乏しい物質の抽出結果

抽出フロー項目	物質
固体又は固体を溶解している	水酸化ナトリウム（苛性ソーダ）、酸化ナトリウム、硫酸第一鉄、亜硝酸ナトリウム、第3リン酸ソーダ、五ほう酸ナトリウム、チオ硫酸ナトリウム、銀ゼオライト
濃度が生活用品程度	対象なし
沸点が100°Cより高く、分圧が過度な値にならない	硫酸、次亜塩素酸ナトリウム、A重油、軽油、灯油、エチレングリコール
固定源と概算比較して、分圧、その他物性値、保管状況から影響が1/100程度	対象なし

【島根原子力発電所 2号炉 有毒ガス（令和3年9月6日提出版）より引用】

※1：市販の次亜塩素酸ナトリウムは約5%であり、床等の消毒のため0.02~0.1%程度に希釈して使用される。

（広島市 健康福祉局 衛生研究所 生活科学部資料

<http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1265935032756/index.html>

※2：虫さされ時には、市販のアンモニア9.5~10.5%を希釈したものを使い、患部に軽く塗る。

（製薬会社資料 <http://www.taiyo-pharm.co.jp/ammonia.html>）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 有毒ガス防護（第 26 条 原子炉制御室等、第 34 条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和 4 年 11 月 18 日提出版）			泊発電所 3 号炉			相違理由
第 2 表 対象物質の物性値			表2 対象物質の物性値			
物質名	100%濃度における沸点	100%濃度における分圧	物質名	100%濃度における沸点	100%濃度における分圧	設備の相違
硫酸 (10, 20, 98%)	340°C (分解) (100%未満) <sup>※1</sup>	<10Pa (100%未満, 20°C) <sup>※1</sup>	硫酸 (25%)	340°C (分解) (100%未満) <sup>※1</sup>	<10Pa (100%未満, 20°C) <sup>※1</sup>	・調査対象として特定された有毒化学物質の相違
次亜塩素酸ナトリウム (6, 12%)	96~120°C (15%水溶液) <sup>※2</sup>	17.4~20hPa (15%水溶液, 20°C) <sup>※2</sup>	ヒドラジン (2, 2.5%, 4%, 10%)	114°C <sup>※1</sup>	2,100Pa (20°C) <sup>※1</sup>	
A 重油	150°C以上 <sup>※3</sup>	0.1kPa以下 (37.8°C) <sup>※3</sup>	塩化第二鉄 (37%)	約316°C <sup>※2</sup>	<100Pa (20°C) <sup>※2</sup>	
軽油	160~360°C <sup>※2</sup>	約280~350Pa (21°C) <sup>※2</sup>	軽油	160~360°C <sup>※2</sup>	約280~350Pa (21°C) <sup>※2</sup>	
灯油	150~300°C <sup>※2</sup>	64Pa(20°C) <sup>※2</sup>	塩酸 (5%)	-85.1°C <sup>※1</sup> 約108°C(約20%濃度) <sup>※3</sup>	約8.05MPa (50°C) <sup>※2</sup>	14,065Pa (36%濃度, 20°C) <sup>※4</sup> 27.3Pa (20%濃度, 20°C) <sup>※4</sup> 0.00076Pa (6%濃度, 20°C) <sup>※4</sup>
エチレングリコール	197°C <sup>※1</sup>	6.5Pa(20°C) <sup>※1</sup>	エチレングリコール (11.5%)	197°C <sup>※1</sup>	6.5Pa (20°C) <sup>※1</sup>	
			2-メチル-2, 4-ペンタンジオール (6%)	198°C <sup>※1</sup>	6.7Pa (20°C) <sup>※1</sup>	
※1 国際化学物質安全性カード			※1 : 国際化学物質安全性カード			
※2 安全データシート（モデル SDS）			※2 : 安全データシート（モデル SDS）			
※3 安全データシート ( <a href="https://www.eneos.co.jp/business/sds/gasoline/pdf/13004_r.pdf">https://www.eneos.co.jp/business/sds/gasoline/pdf/13004_r.pdf</a> )			※3 : 安全データシート ( <a href="http://www.daiwa-yakuhin.com/pic/syoushin/SDS-HCl.pdf">http://www.daiwa-yakuhin.com/pic/syoushin/SDS-HCl.pdf</a> )			
一方、有毒化学物質の保管状態によっては、放出時にエアロゾル化する場合もあることから、以下のとおり有毒化学物質のエアロゾル化について検討を行った。			一方、有毒化学物質の保管状態によっては、放出時にエアロゾル化する場合もあることから、以下のとおり有毒化学物質のエアロゾル化について検討を行った。			
エアロゾルは、その生成過程の違いから、粉塵、フューム、煙及びミストに分類される（第 3 表参照）。			エアロゾルは、その生成過程の違いから、粉塵、フューム、煙及びミストに分類される。（表3 参照）			表番号の相違
放射性固体廃棄物処理用に使用するセメントは、常温常圧で固体の対象物質であるが、廃棄物と固化させる過程において水と混練する。混練したセメントと水は、固化するまでの間は、常温常圧下において液体である。			常温常圧で固体の対象物質として、アスファルトがあるが、当該物質については、放射性液体廃棄物処理用に常時加温されており、性状は液体である。			設備の相違
液体の対象物質のエアロゾルの形態としては、煙又はミストが挙げられるが、煙については、燃焼に伴い発生するものであり、本規制の適用範囲外であることから、液体のエアロゾル化に対してはミストへの考慮が必要である。			放射性固体廃棄物処理用に使用するセメントは、常温常圧で固体の対象物質であるが、廃棄物と固化させる過程において水又は濃縮廃液と混練する。混練したセメントと水又は濃縮廃液は、固化するまでの間は、常温常圧下の液体である。			・泊は濃縮廃液をアスファルト又はセメントにより固化している
			液体の対象物質のエアロゾルの形態としては、煙又はミストが挙げられるが、煙については、燃焼に伴い発生するものであり、本規制の適用範囲外であることから、液体のエアロゾル化に対してはミストへの考慮が必要である。			・泊はセメントを混練する際、濃縮廃液と混練する設備がある

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）

第3表 エアロゾルの形態及び生成メカニズム

エアロゾルの形態	メカニズム <sup>1)</sup>	対象物質
粉塵 (dust)	固体物がその化学組成が変わらないままで、形、大きさが変わって粒状になり空気中に分散したもので、粉碎、研磨、穿孔、爆破、飛散など、主として物理的粉碎・分散過程で生じる。したがって、球状、針状、薄片状など、形、大きさともに不均一でかつ大きさは1μm以上のものが多い。	固体
フューム (fume)	固体が蒸発し、これが凝縮して粒子となったもので、金属の加熱溶融、溶接、溶断、スパークなどの場合に生じる。このような過程では、一般に物理的作用に化学的変化が加わり、空気中では多くの場合酸化物となっており、球状か結晶状である。粒径は小さく1μm以下のものが多い。	固体
煙 (smoke)	燃焼に際して生じるいわゆる「けむり」に類するもので、一般に有機物の不完全燃焼物、灰分、水分などを含む有色性の粒子である。一つ一つの粒子は小さく球形に近いが、これらがフロック状をなすものが多い。	液体 固体
ミスト (mist)	一般には微小な液滴粒子を総称している。すなわち、液滴が蒸発凝縮したもの、液面の破碎や噴霧などにより分散したものが全て含まれ、形状は球形であるが、大きさは生成過程によってかなり幅がある。	液体

ミストとしてのエアロゾル粒子は、粒子が直接大気中に放出される一次粒子と、ガス状物質として放出されたものが、物理的影響又は化学的変化を受けて粒子となる二次粒子があり、その生成過程は、破碎や噴霧などの機械的な力による分散過程と、蒸気の冷却や膨張あるいは化学反応に伴う凝集過程に大別される。<sup>2)</sup>

代表的なミスト化の生成メカニズム<sup>2)~4)</sup>に対する液体状の有毒化学物質のエアロゾル化の検討結果を第4表に示す。

エアロゾル化の生成メカニズムとしては、加圧状態からの噴霧及び高温加熱による蒸発後の凝集及び飛散が考えられるが、保管状態等を考慮するといずれの生成過程でも有毒化学物質が大気中に多量に放出されることはないことを確認した。

以上のことから、固体あるいは揮発性が乏しい液体については、有毒ガスとしての評価の対象外であるものと考えられる。

泊発電所3号炉

表3 エアロゾルの形態及び生成メカニズム

エアロゾルの形態	メカニズム <sup>1)</sup>	対象物質
粉塵 (dust)	固体物がその化学組成が変わらないままで、形、大きさが変わって粒状になり空気中に分散したもので、粉碎、研磨、穿孔、爆破、飛散など、主として物理的粉碎・分散過程で生じる。したがって、球状、針状、薄片状など、形、大きさともに不均一でかつ大きさは1μm以上のものが多い。	固体
フューム (fume)	固体が蒸発し、これが凝縮して粒子となったもので、金属の加熱溶融、溶接、溶断、スパークなどの場合に生じる。このような過程では、一般に物理的作用に化学的変化が加わり、空気中では多くの場合酸化物となっており、球状か結晶状である。粒径は小さく1μm以下のものが多い。	固体
煙 (smoke)	燃焼に際して生じるいわゆる「けむり」に類するもので、一般に有機物の不完全燃焼物、灰分、水分などを含む有色性の粒子である。一つ一つの粒子は小さく球形に近いが、これらがフロック状をなすものが多い。	液体 固体
ミスト (mist)	一般には微小な液滴粒子を総称している。すなわち、液滴が蒸発凝縮したもの、液面の破碎や噴霧などにより分散したものが全て含まれ、形状は球形であるが、大きさは生成過程によってかなり幅がある。	液体

ミストとしてのエアロゾル粒子は、粒子が直接大気中に放出される一次粒子と、ガス状物質として放出されたものが、物理的影響又は化学的変化を受けて粒子となる二次粒子があり、その生成過程は、破碎や噴霧などの機械的な力による分散過程と、蒸気の冷却や膨張あるいは化学反応に伴う凝集過程に大別される<sup>2)</sup>。

代表的なミスト化の生成メカニズム<sup>2)~4)</sup>に対する液体状の有毒化学物質のエアロゾル化の検討結果を表4に示す。

エアロゾル化の生成メカニズムとしては、加圧状態からの噴霧及び高温加熱による蒸発後の凝集及び飛散が考えられるが、保管状態等を考慮するといずれの生成過程でも有毒化学物質が大気中に多量に放出されることはないことを確認した。

以上のことから、固体あるいは揮発性が乏しい液体については、有毒ガスとしての評価の対象外であるものと考えられる。

表番号の相違

表番号の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）				泊発電所3号炉	相違理由
第4表 エアロゾル（ミスト）に対する検討結果				表4 エアロゾル（ミスト）に対する検討結果	表番号の相違
一次粒子	エアロゾル粒子 <sup>2)</sup>	生成過程 <sup>2)~4)</sup>	具体例	検討結果	
	①飛散	・貯蔵容器の破損に伴う周囲への飛散	貯蔵施設の下部には堰等が設置されており、流出時にも堰等内にとどめることができる。	①飛散	・貯蔵容器の破損に伴う周囲への飛散
	②噴霧（加圧状態）	・加圧状態で保管されている物質の噴出	液体が加圧状態で噴霧された場合には、一部は微粒子となりエアロゾルが発生するが、液体の微粒子化には最小でも0.2MPa程度の圧力（差圧）が必要とされており <sup>5)</sup> 、加圧状態で保管されている貯蔵施設はなく、エアロゾルが大気中に多量に放出されるおそれがあるものはない。 【伊方発電所3号炉 有毒ガス（令和元年10月15日提出版）より引用】 加圧状態で保管されているのは蓄圧タンクのみであるが、蓄圧タンクは格納容器内に設置されているため、エアロゾルが大気中に多量に放出されるおそれがあるものはない。	一次粒子	・加圧状態で保管されている物質の噴出
	③飛沫同伴	・激しい攪拌に伴う発生気泡の破裂	攪拌された状態で保管されている有毒化学物質はないことから、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがない。	③飛沫同伴	・激しい攪拌に伴う発生気泡の破裂
	①化学的生成	・大気中の硫黄酸化物の硫酸化	大気中のガスからエアロゾルが生成するメカニズムであり、揮発性が乏しい液体のエアロゾル化のメカニズムには該当しない。	①化学的生成	・大気中の硫黄酸化物の硫酸化
	②大気中のガスの凝集	・断熱膨張等の冷却作用による蒸気の生成、凝集		②大気中のガスの凝集	・断熱膨張等の冷却作用による蒸気の生成、凝集
	二次粒子（ガス状物質からの生成）	③高温加熱による蒸発後の凝集	高温加熱状態で保管されている有毒化学物質はなく、また、化学反応により多量の蒸気を発生させるような保管状態にある揮発性が乏しい液体の有毒化学物質はないため、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがない。 仮に加熱された場合を考慮すると、加熱により蒸発した化学物質が冷却され、再凝集することでエアロゾルが発生することから、一般的には沸点以上の加熱があった場合に、エアロゾルが発生する可能性がある。 従って、沸点が高い有毒化学物質（100°C以上）については、その温度まで周囲の気温が上昇することは考えられず、仮に気温が上昇したとしても、溶媒であるが先に蒸発し、その気化熱（蒸発潜熱）により液温の上昇は抑制されることから、加熱を原因としてエアロゾルが大気中に多量に放出されるおそれはない。 また、沸点が低いものは、全量気体としてスクリーニング評価することとしている。	二次粒子（ガス状物質からの生成）	・加熱（化学反応による発熱を含む）による蒸気の生成、凝集

## &lt;参考文献&gt;

- 1) 「エアロゾル学の基礎」（日本エアロゾル学会編）
- 2) 大気圏エアロゾルの化学組成と発生機構、発生源（笠原（1996））
- 3) テスト用エアロゾルの発生（金岡（1982））
- 4) 大気中のSO<sub>x</sub>及びNO<sub>x</sub>の有害性の本質（北川（1977））
- 5) 液体微粒化の基礎（[http://www.lass-japan.gr.jp/activity/other/12th\\_suzuki.pdf](http://www.lass-japan.gr.jp/activity/other/12th_suzuki.pdf)）（鈴木）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-3</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価における高圧ガス容器（ポンベ）に貯蔵された液化石油ガス（プロパンガス）の取扱いについて</p> <p>1. プロパンガスの取扱いの考え方 ガイドにおける有毒ガス防護に係る妥当性確認においては、『ガス発生源の調査（3.評価に当たって行う事項）』の後、『評価対象物質の評価を行い、対象発生源を特定（4.スクリーニング評価）』した上で、『防護措置等を考慮した放出量、拡散の評価（5.有毒ガス影響評価）』を行う。 スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち、敷地内固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが、確実に調査、影響評価及び防護措置の策定ができるように、高圧ガス容器（以下「ポンベ」という。）に貯蔵された液化石油ガスの取扱いについて考え方を整理した。 整理に当たっては、ガイドの「3.評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とする場合）を考慮した。</p> <p><b>【ガイド記載】</b> (解説-4) 調査対象外とする場合 貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。 (例えは、使用場所が限定されていて貯蔵量及び使用量が少ない試薬等)</p> <p>ポンベは、JIS B8241に基づき製造され、高圧ガス保安法によって、耐圧試験、気密試験等を行い、合格したものだけが使用される。また、ポンベは、高圧ガス保安法により、転落・転倒防止措置を講じることが定められており、適切に固縛等対策が施されている。このため、ポンベからのプロパンガスの漏えい形態としては、配管等からの少量漏えいが想定される。</p> <p>また、ポンベ内の圧力が高まる事象が発生したとしても、安全弁からプロパンが放出されることになり、多量に放出されるような気体の噴出に至ることはない。</p> <p>プロパンは常温・常圧で気体であり、空気よりも重たい物質であることから、一般的に屋外に保管されているポンベから漏えいしたとしても、気化して低所に拡散して希釈されることになる。</p> <p>さらに、プロパンの人体影響は窒息影響が生じる程の高濃度で発生することから、少量漏えいの場合では人体影響は発生しないものと考えられる。</p> <p>なお、プロパンが短時間で多量に放出される場合は、ポンベが外からの衝撃により破損する事象が考えられるが、そのような場合は衝撃の際に火花が生じ、プロパン等は引火して爆発すると考えられ、火災・爆発による原子炉制御室等の影響評価は、ガイドの適用範囲外である。</p>	<p>別紙4-3</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価における高圧ガス容器（ポンベ）に貯蔵された液化石油ガス（プロパンガス）の取扱いについて</p> <p>1. プロパンガスの取扱いの考え方 ガイドにおける有毒ガス防護に係る妥当性確認においては、『ガス発生源の調査（3.評価に当たって行う事項）』の後、『評価対象物質の評価を行い、対象発生源を特定（4.スクリーニング評価）』した上で、『防護措置等を考慮した放出量、拡散の評価（5.有毒ガス影響評価）』を行う。 スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち、敷地内固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが、確実に調査、影響評価及び防護措置の策定ができるように、高圧ガス容器（以下、「ポンベ」という。）に貯蔵された液化石油ガスの取扱いについて考え方を整理した。 整理に当たっては、ガイドの「3.評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とする場合）を考慮した。</p> <p><b>【ガイド記載】</b> (解説-4) 調査対象外とする場合 貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。 (例えは、使用場所が限定されていて貯蔵量及び使用量が少ない試薬等)</p> <p>ポンベは、JISB8241に基づき製造され、高圧ガス保安法によって、耐圧試験、気密試験等を行い、合格したものだけが使用される。また、ポンベは、高圧ガス保安法により、転落・転倒防止措置を講じることが定められており、適切に固縛等対策が施されている。このため、ポンベからのプロパンガスの漏えい形態としては、配管等からの少量漏えいが想定される。</p> <p>また、ポンベ内の圧力が高まる事象が発生したとしても、安全弁からプロパンが放出されることになり、多量に放出されるような気体の噴出に至ることはない。</p> <p>プロパンは常温・常圧で気体であり、空気よりも重たい物質であることから、一般的に屋外に保管されているポンベから漏えいしたとしても、気化して低所に拡散して希釈されることになる。</p> <p>さらに、プロパンの人体影響は窒息影響が生じる程の高濃度で発生することから、少量漏えいの場合では人体影響は発生しないものと考えられる。</p> <p>なお、プロパンが短時間で多量に放出される場合は、ポンベが外からの衝撃により破損する事象が考えられるが、そのような場合は衝撃の際に火花が生じ、プロパン等は引火して爆発すると考えられ、火災・爆発による原子炉制御室等の影響評価は、ガイドの適用範囲外である。</p>	

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由																																																																																																
<p>以上より、ポンベに貯蔵されているプロパンが漏えいしたとしても、多量に漏えいすることは考えられず、配管等からの少量漏えいとなり、速やかに拡散、希釈されるため、運転・対処要員の対処能力が著しく損なわれる可能性は限りなく低いことから、ポンベに貯蔵されたプロパンは調査対象外として取り扱うことが適切であると考える。</p> <p>2. 事故事例</p> <p>(1) 事故統計に基づく情報</p> <p>○事故の内容</p> <p>LPガスによる事故情報を経済産業省HPのLPガスの安全のページ<sup>1)</sup>の情報に基づき、2014年～2020年の7年間のLPガスに関する事故概要を整理したものが第1表である。</p> <p>プロパンに関する事故は年間に100件以上発生しており、中毒等の事故も10件程度が発生しているが、中毒等の全ては一酸化炭素中毒又は酸素欠乏によるもので、プロパン自体での中毒事故は記録がない。</p> <p>第1表 液化石油ガスに係る過去の事故事例数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事故合計</td><td>187</td><td>182</td><td>140</td><td>195</td><td>212</td><td>203</td><td>198</td></tr> <tr> <td>爆発・火災<sup>*1</sup></td><td>184</td><td>176</td><td>131</td><td>192</td><td>205</td><td>203</td><td>198</td></tr> <tr> <td>中毒等</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>3<sup>*2</sup></td><td>7</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>中 毒 等 内 訳</td><td>CO中毒</td><td>3</td><td>4</td><td>9</td><td>3<sup>*2</sup></td><td>6</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>酸素欠乏</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <p>*1 漏えい、漏えい爆発等、漏えい火災</p> <p>*2 CO中毒の疑いを中毒事案に含むと、爆発・火災等は191件、中毒等（CO中毒）は4件になる。</p> <p>(2) 地震によるLPガス事故事例</p> <p>地震等の災害時にはLPガスポンベの流出等の事故が想定される。以下では災害時の事故事例を集約した。</p> <p>東日本大震災等の災害時においても、配管破損の事例はあるものの、ポンベの破損事例は認められていない。</p>	年	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	事故合計	187	182	140	195	212	203	198	爆発・火災 <sup>*1</sup>	184	176	131	192	205	203	198	中毒等	3	6	9	3 <sup>*2</sup>	7	0	0	中 毒 等 内 訳	CO中毒	3	4	9	3 <sup>*2</sup>	6	0		酸素欠乏	0	2	0	0	1	0	<p>以上より、ポンベに貯蔵されているプロパンが漏えいしたとしても、多量に漏えいすることは考えられず、配管等からの少量漏えいとなり、速やかに拡散、希釈されるため、運転・対処要員の対処能力が著しく損なわれる可能性は限りなく低いことから、ポンベに貯蔵されたプロパンは調査対象外として取扱うことが適切であると考える。</p> <p>2. 事故事例</p> <p>(1) 事故統計に基づく情報</p> <p>○事故の内容</p> <p>LPガスによる事故情報を、経済産業省のLPガスの安全のページ<sup>1)</sup>の情報に基づき、平成27年～令和3年の7年間のLPガスに関する事故概要を整理したものが表1である。</p> <p>プロパンに関する事故は年間に100件以上発生しており、中毒等の事故も10件程度が発生しているが、中毒等の全ては一酸化炭素中毒又は酸素欠乏によるもので、プロパン自体での中毒事故は記録がない。</p> <p>表1 液化石油ガスに係る過去の事故事例数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年</th><th>H27</th><th>H28</th><th>H29</th><th>H30</th><th>R1</th><th>R2</th><th>R3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事故合計</td><td>182</td><td>140</td><td>195</td><td>212</td><td>203</td><td>198</td><td>212</td></tr> <tr> <td>爆発・火災<sup>*1</sup></td><td>176</td><td>131</td><td>192</td><td>205</td><td>203</td><td>198</td><td>212</td></tr> <tr> <td>中毒等</td><td>6</td><td>9</td><td>3<sup>*2</sup></td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>中 毒 等 内 訳</td><td>CO中毒</td><td>4</td><td>9</td><td>3<sup>*2</sup></td><td>6</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>酸素欠乏</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <p>*1：漏えい、漏えい爆発等、漏洩火災</p> <p>*2：CO中毒の疑いを中毒事案に含むと、爆発・火災等は191件、中毒等（CO中毒）は4件になる。</p> <p>(2) 地震によるLPガス事故事例</p> <p>地震等の災害時にはLPガスポンベの流出等の事故が想定される。以下では災害時の事故事例を集約した。</p> <p>東日本大震災等の災害時においても、配管破損の事例はあるものの、ポンベの破損事例は認められていない。</p>	年	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	事故合計	182	140	195	212	203	198	212	爆発・火災 <sup>*1</sup>	176	131	192	205	203	198	212	中毒等	6	9	3 <sup>*2</sup>	7	0	0	0	中 毒 等 内 訳	CO中毒	4	9	3 <sup>*2</sup>	6	0	0		酸素欠乏	2	0	0	1	0	0	<p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・表番号の相違</li> <li>・確認時期の相違</li> <li>・表番号の相違</li> </ul> <p>記載表現の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・表番号の相違</li> <li>・確認時期の相違による事故事例数</li> </ul>
年	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																																																											
事故合計	187	182	140	195	212	203	198																																																																																											
爆発・火災 <sup>*1</sup>	184	176	131	192	205	203	198																																																																																											
中毒等	3	6	9	3 <sup>*2</sup>	7	0	0																																																																																											
中 毒 等 内 訳	CO中毒	3	4	9	3 <sup>*2</sup>	6	0																																																																																											
	酸素欠乏	0	2	0	0	1	0																																																																																											
年	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3																																																																																											
事故合計	182	140	195	212	203	198	212																																																																																											
爆発・火災 <sup>*1</sup>	176	131	192	205	203	198	212																																																																																											
中毒等	6	9	3 <sup>*2</sup>	7	0	0	0																																																																																											
中 毒 等 内 訳	CO中毒	4	9	3 <sup>*2</sup>	6	0	0																																																																																											
	酸素欠乏	2	0	0	1	0	0																																																																																											

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>○東日本大震災時の事故事例 東日本大震災時のLPガスに係る事故事例を経済産業省の総合資源エネルギー調査会の報告書<sup>2)</sup>から抽出した。</p> <p>本資料に記載のLPガス漏えい爆発・火災事故は以下の1例のみであった。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>日時：平成23年3月11日（地震発生日）16時02分 場所：共同住宅 事故内容：LPガス漏えいによる爆発・火災 被害状況：事故発生室の隣室の住人1名が焼死 設備状況：50Kg容器8本を専用収納庫に設置 転倒防止チェーンを設置していたため容器転倒なし 事故原因：当該住宅のうちの1室のガスマーティー付近の供給管が破断、ガスが漏えいし、何らかの火花で引火、爆発に至ったものと推定されている 点検・調査：震災直後は実施されていない</p> </div>	<p>○東日本大震災時の事故事例 東日本大震災時のLPガスに係る事故事例を経済産業省の総合資源エネルギー調査会の報告書<sup>2)</sup>から抽出した。</p> <p>本資料に記載のLPガス漏えい爆発・火災事故は以下の1例のみであった。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>日時：平成23年3月11日（地震発生日）16時02分 場所：共同住宅 事故内容：LPガス漏えいによる爆発・火災 被害状況：事故発生室の隣室の住人1名が焼死 設備状況：50Kg容器8本を専用収納庫に設置 転倒防止チェーンを設置していたため容器転倒なし 事故原因：当該住宅のうちの1室のガスマーティー付近の供給管が破断、ガスが漏えいし、何らかの火花で引火、爆発に至ったものと推定されている 点検・調査：震災直後は実施されていない</p> </div>	

また、以上の事故事例の他、LPガスボンベの流出等に関して以下の記載がある。

- マイコンメーターの安全装置が震災時にガスの供給を遮断し、有効に機能した。
- 電柱に2本の容器が高圧ホースだけでぶら下がっていたものもあり、高圧ホースの強度は相当であることが示された。
- ガス放出防止型高圧ホースについては、地域により設置状況にばらつきがあったが、設置していた家庭において、地震による被害の抑制に有効に機能したケースがあった。
- ある系列のLPガス販売事業者には、浸水する程度の津波であれば、鎖の二重掛けをしたボンベは流失しなかったとの情報が多数寄せられた。
- 今回の震災においては、LPガス容器の流出が多数発生し、回収されたLPガス容器に中身のないものが多数認められていることから、流出したLPガス容器からLPガスが大気に放出されたものと推定される。
- 一部の報道等において、流出LPガス容器から放出されたガスが火災の要因の一つとなった可能性についての指摘も見受けられている一方で、ガス放出防止型高圧ホースが有効に機能し、地震による被害が抑制された例や、鎖の二重掛けをしたLPガス容器は流出しなかったといった例が報告されている他、今回の震災を踏まえて容器転倒防止策の徹底やガス放出防止器の設置等に取り組む事業者も出てきている。

なお、上記の報告書においては、以下のような情報を踏まえ、マイコンメーターの設置やガス放出防止機器（※）の設置促進が適切としている。

※ ガス放出防止機器とは、大規模地震、豪雪等で容器転倒が起こった場合に生じる大量のガス漏れを防止し、被害の拡大を防ぐ器具のこと。高圧ホースと一緒にとなった高圧ホース型と独立した機器の形の放出防止器型がある。

また、以上の事故事例の他、LPガスボンベの流出等に関して以下の記載がある。

- マイコンメーターの安全装置が震災時にガスの供給を遮断し、有効に機能した。
- 電柱に2本の容器が高圧ホースだけでぶら下がっていたものもあり、高圧ホースの強度は相当であることが示された。
- ガス放出防止型高圧ホースについては、地域により設置状況にばらつきがあったが、設置していた家庭において、地震による被害の抑制に有効に機能したケースがあった。
- ある系列のLPガス販売事業者には、浸水する程度の津波であれば、鎖の二重掛けをしたボンベは流失しなかったとの情報が多数寄せられた。
- 今回の震災においては、LPガス容器の流出が多数発生し、回収されたLPガス容器に中身のないものが多数認められていることから、流出したLPガス容器からLPガスが大気に放出されたものと推定される。
- 一部の報道等において、流出LPガス容器から放出されたガスが火災の要因の一つとなった可能性についての指摘も見受けられている一方で、ガス放出防止型高圧ホースが有効に機能し、地震による被害が抑制された例や、鎖の二重掛けをしたLPガス容器は流出しなかったといった例が報告されている他、今回の震災を踏まえて容器転倒防止策の徹底やガス放出防止器の設置等に取り組む事業者も出てきている。

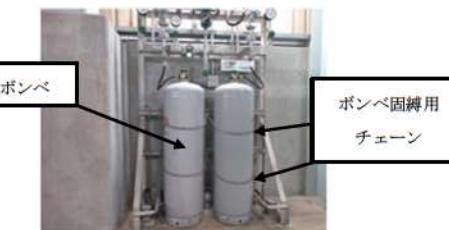
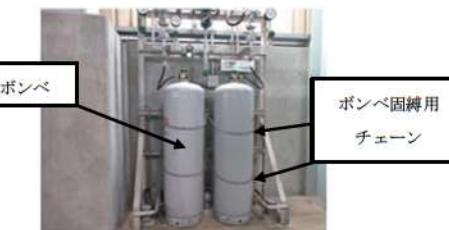
なお、上記の報告書においては、以下のような情報を踏まえ、マイコンメーターの設置やガス放出防止機器（※）の設置促進が適切としている。

※：ガス放出防止機器とは、大規模地震、豪雪等で容器転倒が起こった場合に生じる大量のガス漏れを防止し、被害の拡大を防ぐ器具のこと。高圧ホースと一緒にとなった高圧ホース型と独立した機器の形の放出防止器型がある

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
 東日本大震災でのLPガスボンベの被災状況の一例 <sup>3)</sup>	 東日本大震災後の津波で流された容器の一例 <sup>3)</sup>	
 東日本大震災でのLPガスボンベの被災状況の一例	 東日本大震災後の津波で流されたLPガスボンベの一例 <sup>3)</sup>	記載表現の相違
<p>○その他の災害時の事故事例</p> <p>東日本大震災以外の災害時の事故事例については、以下のような情報がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 熊本地震では、地震による崩落で容器が転倒し、供給設備が破損した事例はあるが、ガス漏えいによる二次被害（火災・爆発等事故）は無し。（熊本内LPガス消費世帯数約50万戸）</li> </ul>  熊本地震でのLPガスボンベの被災状況の一例 <sup>3)</sup>	<p>○その他の災害時の事故事例</p> <p>東日本大震災以外の災害時の事故事例については、以下のような情報がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 熊本地震では、地震による崩落で容器が転倒し、供給設備が破損した事例はあるが、ガス漏えいによる二次被害（火災・爆発等事故）は無し。（熊本内LPガス消費世帯数約50万戸）</li> </ul>  熊本地震でのLPガスボンベの被災状況の一例 <sup>3)</sup>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 東日本豪雨（常総市の水害）では、水の勢いで容器が引っ張られ、配管が破損した事例がある。（事故情報は記載なし）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 東日本豪雨（常総市の水害）では、水の勢いで容器が引っ張られ、配管が破損した事例がある。（事故情報は記載なし）</li> </ul>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
 <p>東日本豪雨（常総市の水害）でのLPガスボンベの被災状況の一例<sup>3)</sup></p> <p>&lt;参考文献&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 経済産業省HP LPガスの安全</li> <li>2) 東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方について～真に災害に強いLPガスの確立に向けて～平成24年3月 総合資源エネルギー調査会 高圧ガス及び火薬類保安分科会 液化石油ガス部会</li> <li>3) 自然灾害対策について 平成29年11月 関東液化石油ガス協議会 業務主任者・管理者研修会</li> </ol> <p>3. 発電所におけるプロパンボンベの保管状況</p> <p>発電所にて保管されているプロパンガスボンベは建屋内に保管されており、また高压ガス保安法の規則に則り固縛されているため、何らかの外力がかかったとしても、ボンベ自体が損傷することは考えにくい。発電所におけるプロパンボンベの保管状況を以下に示す。</p>  <p>東日本豪雨（常総市の水害）でのLPガスボンベの被災状況の一例<sup>3)</sup></p> <p>&lt;参考文献&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 経済産業省HP LPガスの安全</li> <li>2) 東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方について～真に災害に強いLPガスの確立に向けて～平成24年3月 総合資源エネルギー調査会高压ガス及び火薬類保安分科会 液化石油ガス部会</li> <li>3) 自然灾害対策について平成29年11月 関東液化石油ガス協議会業務主任者・管理者研修会</li> </ol> <p>3. 発電所におけるプロパンボンベの保管状況</p> <p>発電所にて保管されているプロパンボンベは建屋内に保管されており、また高压ガス保安法の規則に則り固縛されているため、何らかの外力がかかったとしても、ボンベ自体が損傷することは考えにくい。発電所におけるプロパンボンベの保管状況を以下に示す。</p>	 <p>【3号炉補助ボイラー建屋】プロパンガス（補助ボイラ一起動用）</p>	設備の相違
 <p>【3号炉補助ボイラー建屋】プロパンガス（補助ボイラ一起動用）</p>		

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>4. 漏えい率評価</p> <p>4.1 評価方法</p> <p>前述のとおり、ポンベ単体としては健全性が保たれることから、ガスポンベからの漏えい形態としては、接続配管からの少量漏えいを想定した。漏えい率は、下記の「石油コンビナートの防災アセスメント指針」における災害現象解析モデル式によってプロパンポンベを例に評価した。</p> <p>&lt;気体放出&gt;（流速が音速以上 (<math>p_0/p \leq \gamma_c</math>) の場合）</p> $q_G = cap \sqrt{\frac{M}{ZRT}} \gamma \left( \frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}$ <p>ただし、<math>\gamma_c = \left( \frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}</math></p> <p>記載箇所  <math>q_G</math> : 気体流出率 (kg/s)  <math>c</math> : 流出係数 (不明の場合は 0.5 とする)  <math>a</math> : 流出孔面積 (m<sup>2</sup>)  <math>p</math> : 容器内圧力 (Pa)  <math>p_0</math> : 大気圧力 (=0.101MPa=0.101×10<sup>6</sup>Pa)  <math>M</math> : 気体のモル重量 (kg/mol)  <math>T</math> : 容器内温度 (K)  <math>\gamma</math> : 気体の比熱比  <math>R</math> : 気体定数 (=8.314J/mol·K)  <math>Z</math> : ガスの圧縮係数 (=1.0 : 理想気体)</p> <p>（出典：「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（総務省消防庁））</p>	<p>4. 漏えい率評価</p> <p>4.1 評価方法</p> <p>前述のとおり、ポンベ単体としては健全性が保たれることから、ガスポンベからの漏えい形態としては、接続配管からの少量漏えいを想定した。漏えい率は、下記の「石油コンビナートの防災アセスメント指針」における災害現象解析モデル式によってプロパンポンベを例に評価した。</p> <p>&lt;気体放出&gt;（流速が音速以上 (<math>p_0/p \leq \gamma_c</math>) の場合）</p> $q_G = cap \sqrt{\frac{M}{ZRT}} \gamma \left( \frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}$ <p>ただし <math>\gamma_c = \left( \frac{2}{\gamma+1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}</math></p> <p>記載箇所  <math>q_G</math> : 気体流出率 (kg/s)  <math>c</math> : 流出係数 (不明の場合は 0.5 とする)  <math>a</math> : 流出孔面積 (m<sup>2</sup>)  <math>p</math> : 容器内圧力 (Pa)  <math>p_0</math> : 大気圧力 (=0.101MPa=0.101×10<sup>6</sup>Pa)  <math>M</math> : 気体のモル重量 (kg/mol)  <math>T</math> : 容器内温度 (K)  <math>\gamma</math> : 気体の比熱比  <math>R</math> : 気体定数 (=8.314J/mol·K)  <math>Z</math> : ガスの圧縮係数 (=1.0 : 理想気体)</p> <p>（出典：石油コンビナートの防災アセスメント指針（総務省消防庁））</p>	

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由																																				
<b>4.2 評価結果</b> <p>プロパンボンベからの放出率は <math>7.9 \times 10^{-4}</math> kg/s であり、評価対象の固定源（アンモニア）と比較して <math>1/50</math> 以下となった。更に、防護判断基準値が78倍以上高いことを考慮すると、影響は小さいと説明できる。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>プロパンボンベ</th> <th>(参考) 溶融炉アンモニアタンク</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放出率(kg/s)</td> <td><math>7.9 \times 10^{-4}</math></td> <td>平均：<math>4.4 \times 10^{-2}</math></td> </tr> <tr> <td>防護判断基準値(ppm)</td> <td>23,500</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table> <p>※流速は音速以上 (<math>p_0/p \leq \gamma_c</math>)</p>		プロパンボンベ	(参考) 溶融炉アンモニアタンク	放出率(kg/s)	$7.9 \times 10^{-4}$	平均： $4.4 \times 10^{-2}$	防護判断基準値(ppm)	23,500	300	<b>4.2評価結果</b> <p>プロパンボンベからの放出率は <math>3.8 \times 10^{-3}</math> kg/s であり、スクリーニング評価対象外である屋内のアンモニアタンクが屋外にあると仮定した場合と比較して <math>1/100</math> 以下となった。さらに、防護判断基準値が78倍以上高いことを考慮すると、影響は小さいと説明できる。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>プロパンボンベ</th> <th>(参考) 3-アンモニア原液タンク</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放出率(kg/s)</td> <td><math>3.8 \times 10^{-3}</math></td> <td><math>6.7 \times 10^{-1}</math></td> </tr> <tr> <td>防護判断基準値(ppm)</td> <td>23,500</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table> <p>※流速は音速以上 (<math>p_0/p \leq \gamma_c</math>)</p>		プロパンボンベ	(参考) 3-アンモニア原液タンク	放出率(kg/s)	$3.8 \times 10^{-3}$	$6.7 \times 10^{-1}$	防護判断基準値(ppm)	23,500	300	評価結果の相違 設備の相違 ・泊はスクリーニング評価対象の薬品タンクがないため、屋内のアンモニアが屋外にあると仮定して蒸発率を算定した。 評価結果の相違 設備名称の相違																		
	プロパンボンベ	(参考) 溶融炉アンモニアタンク																																				
放出率(kg/s)	$7.9 \times 10^{-4}$	平均： $4.4 \times 10^{-2}$																																				
防護判断基準値(ppm)	23,500	300																																				
	プロパンボンベ	(参考) 3-アンモニア原液タンク																																				
放出率(kg/s)	$3.8 \times 10^{-3}$	$6.7 \times 10^{-1}$																																				
防護判断基準値(ppm)	23,500	300																																				
<b>(評価条件)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>パラメータ</th> <th>設定値</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流出孔面積 (m<sup>2</sup>)</td> <td><math>2.0 \times 10^{-6}</math></td> <td>接続配管径 : 16.1mm 配管断面積の1/100 (少量漏えい)</td> </tr> <tr> <td>容器内温度 (K)</td> <td>298.15</td> <td>保管温度 (25°C)</td> </tr> <tr> <td>容器内圧力 (Pa)</td> <td><math>0.2 \times 10^6</math></td> <td>運転時の通常圧力(gage)</td> </tr> <tr> <td>気体のモル重量 (kg/mol)</td> <td>0.0408</td> <td>機械工学便覧</td> </tr> <tr> <td>気体の比熱比</td> <td>1.135</td> <td>機械工学便覧</td> </tr> </tbody> </table>	パラメータ	設定値	備考	流出孔面積 (m <sup>2</sup> )	$2.0 \times 10^{-6}$	接続配管径 : 16.1mm 配管断面積の1/100 (少量漏えい)	容器内温度 (K)	298.15	保管温度 (25°C)	容器内圧力 (Pa)	$0.2 \times 10^6$	運転時の通常圧力(gage)	気体のモル重量 (kg/mol)	0.0408	機械工学便覧	気体の比熱比	1.135	機械工学便覧	<b>(評価条件)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>パラメータ</th> <th>設定値</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流出孔面積 (m<sup>2</sup>)</td> <td><math>1.61 \times 10^{-6}</math></td> <td>接続配管径 : 14.3mm 配管断面積の1/100 (少量漏えい)</td> </tr> <tr> <td>容器内温度 (K)</td> <td>313.15</td> <td>最高使用温度 (40°C)</td> </tr> <tr> <td>容器内圧力 (Pa)</td> <td><math>1.8 \times 10^6</math></td> <td>最高使用圧力</td> </tr> <tr> <td>気体のモル重量 (kg/mol)</td> <td>0.044096</td> <td>機械工学便覧</td> </tr> <tr> <td>気体の比熱比</td> <td>1.143</td> <td>機械工学便覧</td> </tr> </tbody> </table>	パラメータ	設定値	備考	流出孔面積 (m <sup>2</sup> )	$1.61 \times 10^{-6}$	接続配管径 : 14.3mm 配管断面積の1/100 (少量漏えい)	容器内温度 (K)	313.15	最高使用温度 (40°C)	容器内圧力 (Pa)	$1.8 \times 10^6$	最高使用圧力	気体のモル重量 (kg/mol)	0.044096	機械工学便覧	気体の比熱比	1.143	機械工学便覧	設備の相違による評価条件の相違 ・泊は保守的に最高使用温度、圧力にて評価している。
パラメータ	設定値	備考																																				
流出孔面積 (m <sup>2</sup> )	$2.0 \times 10^{-6}$	接続配管径 : 16.1mm 配管断面積の1/100 (少量漏えい)																																				
容器内温度 (K)	298.15	保管温度 (25°C)																																				
容器内圧力 (Pa)	$0.2 \times 10^6$	運転時の通常圧力(gage)																																				
気体のモル重量 (kg/mol)	0.0408	機械工学便覧																																				
気体の比熱比	1.135	機械工学便覧																																				
パラメータ	設定値	備考																																				
流出孔面積 (m <sup>2</sup> )	$1.61 \times 10^{-6}$	接続配管径 : 14.3mm 配管断面積の1/100 (少量漏えい)																																				
容器内温度 (K)	313.15	最高使用温度 (40°C)																																				
容器内圧力 (Pa)	$1.8 \times 10^6$	最高使用圧力																																				
気体のモル重量 (kg/mol)	0.044096	機械工学便覧																																				
気体の比熱比	1.143	機械工学便覧																																				
<b>4.3 液体放出の影響</b> <p>ボンベは通常縦置きにて設置され、配管に接続されるため、充填されたガスは気体として供給されるが、<b>雑固体廃棄物焼却設備</b>（以下「<b>雑固体焼却炉</b>」といふ。）では横置きで設置され、配管に接続されるため、液体で供給された場合の漏えい影響を検討した。</p> <p>なお、ボンベが横置きで設置されているのは<b>雑固体焼却炉</b>のプロパンのみである。</p>	<b>4.3液体放出の影響</b> <p>ボンベは通常縦置きにて設置され、配管に接続されるため、充填されたガスは気体として供給されるが、<b>雑固体焼却炉建屋</b>では横置きで設置され、配管に接続されるため、液体で供給された場合の漏えい影響を検討した。</p> <p>なお、ボンベが横置きで設置されるのは<b>雑固体焼却炉建屋</b>のプロパンのみである。</p>	設備の相違 設備の相違																																				

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>○配管長さ</p> <p>雜固体焼却炉において、ポンベ庫内にあるポンベから気化器までの配管長さは約14mあり、配管内は液体、気体の混合物である。</p> <p>気化器通過後は、配管内は気体となり、焼却炉へ供給されることとなるが、その配管長さは約134mある。</p> <p>また、ポンベには過流防止弁が設置されており、多量流出は想定されない。</p>	<p>○配管長さ</p> <p>雜固体焼却炉建屋において、ポンベ庫内にあるポンベから気化器までの配管長さは約11.6mあり、配管内は液体、気体の混合物である。</p> <p>気化器通過後は、配管内は気体となり、焼却炉へ供給されることとなるが、その配管長さは約32.6mある。</p> <p>また、ポンベには過流防止弁が設置されており、多量流出は想定されない。</p>	設備の相違
		設備の相違
<p>第1図 雜固体焼却炉のプロパンガス概略系統図</p>	<p>図1 雜固体焼却炉のプロパンガス概略系統図</p>	設備の相違
		設備の相違
<p>第2図 雜固体焼却炉のプロパンポンベ気化器回りの現場状況</p>	<p>図2 雜固体焼却炉のプロパンポンベ気化器回りの現場状況</p>	設備の相違

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由												
<p>○漏えい時の放出率 漏えい率は、「石油コンビナートの防災アセスメント指針」における災害現象解析モデル式により評価した。 配管から気体として漏えいするとした場合のプロパンの放出率は、約<math>3.5 \times 10^{-3}</math>kg/sであり、評価対象の固定源（アンモニア）と比較して約1/10以下となる。 なお、液体配管から漏えいするとして評価した場合でも、プロパンの放出率は約<math>8.0 \times 10^{-2}</math>kg/sとなり、評価対象の固定源（アンモニア）からの放出率よりも1.8倍以上大きいものの、放出率の防護判断基準の差が78倍以上であることから、影響は小さい</p> <p>【女川原子力発電所 2号炉 有毒ガス（令和4年4月8日提出版）より引用】 また、防護判断基準値が78倍以上高いことを考慮すると、影響は小さい。</p>	<p>○漏えい時の放出率 漏えい率は、「石油コンビナートの防災アセスメント指針」における災害現象解析モデル式により評価した。 配管から気体として漏えいするとした場合のプロパンの放出率は、約<math>5.2 \times 10^{-2}</math>kg/sであり、比較対象として設定したアンモニアと比較して1/12以下となる。 なお、液体配管から漏えいするとして評価した場合でも、プロパンの放出率は約<math>1.4 \times 10^{-1}</math>kg/sとなり、比較対象として設定したアンモニアの1/4以下となる。また、防護判断基準値が78倍以上高いことを考慮すると、影響は小さい。</p>													
<b>※流速は音速以上 (<math>p_0/p \leq \gamma_c</math>)</b>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>雑固体焼却炉プロパンボンベ</th> <th>(参考) 溶融炉アンモニアタンク</th> </tr> <tr> <th></th> <th>気体放出</th> <th>液体放出</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放出率 (kg/s)</td> <td><math>3.5 \times 10^{-3}</math></td> <td><math>8.0 \times 10^{-2}</math></td> </tr> <tr> <td>防護判断基準値 (ppm)</td> <td>23,500</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>				雑固体焼却炉プロパンボンベ	(参考) 溶融炉アンモニアタンク		気体放出	液体放出	放出率 (kg/s)	$3.5 \times 10^{-3}$	$8.0 \times 10^{-2}$	防護判断基準値 (ppm)	23,500	300
	雑固体焼却炉プロパンボンベ	(参考) 溶融炉アンモニアタンク												
	気体放出	液体放出												
放出率 (kg/s)	$3.5 \times 10^{-3}$	$8.0 \times 10^{-2}$												
防護判断基準値 (ppm)	23,500	300												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>焼却炉プロパンボンベ</th> <th>(参考) 3-アンモニア原液タンク</th> </tr> <tr> <th></th> <th>気体放出</th> <th>液体放出</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放出率(kg/s)</td> <td><math>5.2 \times 10^{-2}</math></td> <td><math>1.4 \times 10^{-1}</math></td> </tr> <tr> <td>防護判断基準値 (ppm)</td> <td>23,500</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>				焼却炉プロパンボンベ	(参考) 3-アンモニア原液タンク		気体放出	液体放出	放出率(kg/s)	$5.2 \times 10^{-2}$	$1.4 \times 10^{-1}$	防護判断基準値 (ppm)	23,500	300
	焼却炉プロパンボンベ	(参考) 3-アンモニア原液タンク												
	気体放出	液体放出												
放出率(kg/s)	$5.2 \times 10^{-2}$	$1.4 \times 10^{-1}$												
防護判断基準値 (ppm)	23,500	300												
<b>※流速は音速以上 (<math>p_0/p \leq \gamma_c</math>)</b>														
<p>&lt;気体放出&gt;（流速が音速以上 (<math>p_0/p \leq \gamma_c</math>) の場合）</p> $q_G = cap \sqrt{\frac{M}{ZRT}} \gamma \left( \frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}$ <p>ただし、<math>\gamma_c = \left( \frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}</math></p> <p> <math>q_G</math> : 気体流出率 (kg/s)  <math>c</math> : 流出係数 (不明の場合は0.5とする)  <math>a</math> : 流出孔面積 (m<sup>2</sup>)  <math>p</math> : 容器内圧力 (Pa)  <math>p_0</math> : 大気圧力 (=0.101MPa=0.101×10<sup>6</sup>Pa)  <math>M</math> : 気体のモル重量 (kg/mol)  <math>T</math> : 容器内温度 (K)  <math>\gamma</math> : 気体の比熱比  <math>R</math> : 気体定数 (=8.314J/mol・K)  <math>Z</math> : ガスの圧縮係数 (=1.0 : 理想気体)         </p> <p>(出典：「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（総務省消防庁）)</p>														
<p>&lt;気体放出&gt;（流速が音速以上 (<math>p_0/p \leq \gamma_c</math>) の場合）</p> $q_G = cap \sqrt{\frac{M}{ZRT}} \gamma \left( \frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}$ <p>ただし、<math>\gamma_c = \left( \frac{2}{\gamma + 1} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}</math></p> <p> <math>q_G</math> : 気体流出率 (kg/s)  <math>c</math> : 流出係数 (不明の場合は0.5とする)  <math>a</math> : 流出孔面積 (m<sup>2</sup>)  <math>p</math> : 容器内圧力 (Pa)  <math>p_0</math> : 大気圧力 (=0.101MPa=0.101×10<sup>6</sup>Pa)  <math>M</math> : 気体のモル重量 (kg/mol)  <math>T</math> : 容器内温度 (K)  <math>\gamma</math> : 気体の比熱比  <math>R</math> : 気体定数 (=8.314J/mol・K)  <math>Z</math> : ガスの圧縮係数 (=1.0 : 理想気体)         </p> <p>(出典：石油コンビナートの防災アセスメント指針（総務省消防庁）)</p>														

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）			泊発電所3号炉	相違理由
(評価条件)			(評価条件)	設備の相違による評価条件の相違
パラメータ	設定値	備考	パラメータ	設定値
流出孔面積 (m <sup>2</sup> )	1.3 × 10 <sup>-5</sup>	接続配管径 : 41.2mm 配管断面積の1/100 (少量漏えい)	流出孔面積 (m <sup>2</sup> )	2.2 × 10 <sup>-5</sup>
容器内温度 (K)	298.15	保管温度 (25°C)	容器内温度 (K)	323.15
容器内圧力 (Pa)	0.1 × 10 <sup>6</sup>	運転時の通常圧力 (gage)	容器内圧力 (Pa)	1.8 × 10 <sup>6</sup>
気体のモル重量 (kg/mol)	0.0408	機械工学便覧	気体のモル重量 (kg/mol)	0.044096
気体の比熱比	1.135	機械工学便覧	気体の比熱比	1.143
<液体放出>				
$q_L = ca \sqrt{2gh + \frac{2(p - p_0)}{\rho}}$				
$q_L$	: 液体流出率 (m <sup>3</sup> /s)	$q_L$	: 液体流出率 (m <sup>3</sup> /s)	
$c$	: 流出係数 (不明の場合は0.5とする)	$c$	: 流出係数 (不明の場合は0.5とする)	
$a$	: 流出孔面積 (m <sup>2</sup> )	$a$	: 流出孔面積 (m <sup>2</sup> )	
$p$	: 容器内圧力 (Pa)	$p$	: 容器内圧力 (Pa)	
$p_0$	: 大気圧力 (=0.101MPa=0.101×10 <sup>6</sup> Pa)	$p_0$	: 大気圧力 (=0.101MPa=0.101×10 <sup>6</sup> Pa)	
$\rho$	: 液密度 (kg/m <sup>3</sup> )	$\rho$	: 液密度 (kg/m <sup>3</sup> )	
$g$	: 重力加速度 (=9.8m/s <sup>2</sup> )	$g$	: 重力加速度 (=9.8m/s <sup>2</sup> )	
$h$	: 液面と流出孔の高さの差 (m)	$h$	: 液面と流出孔の高さの差 (m)	
(出典: 「石油コンビナートの防災アセスメント指針」(総務省消防庁) )				
$q_G = q_L f \rho$				
$q_G$	: 有毒ガスの放出率 (kg/s)	$q_G$	: 有毒ガスの放出率 (kg/s)	
$f$	: フラッシュ率	$f$	: フラッシュ率	
(出典: 「石油コンビナートの防災アセスメント指針」(総務省消防庁) )				

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）			泊発電所3号炉	相違理由
(評価条件)			(評価条件)	
パラメータ	設定値	備考	パラメータ	設備の相違による評価条件の相違
流出係数	1	「石油コンビナートの防災アセスメント指針」には、不明の場合0.5としているものの、保守的に1と設定した	流出係数	泊は保守的に最高使用圧力にて評価している。
流出孔面積(m <sup>2</sup> )	3.6×10 <sup>-6</sup>	接続配管径：21.4mm 配管断面積の1/100 (少量漏えい)	流出孔面積(m <sup>2</sup> )	参考文献の相違
容器内圧力(Pa)	0.5×10 <sup>6</sup>	運転時の通常圧力(gage)	容器内圧力(Pa)	
液密度(kg/m <sup>3</sup> )	492.8	日本LPGガス協会HP	液密度(kg/m <sup>3</sup> )	
液面と流出孔の高さの差(m)	0		液面と流出孔の高さの差(m)	
フラッシュ率	1	全量気化する*	フラッシュ率	

\* フラッシュ率は、以下の式で評価できる。

$$f = \frac{H - H_b}{h_b} = C_p \frac{T - T_b}{h_b}$$

f : フラッシュ率

T : 液体の貯蔵温度 (K)

H : 液体の貯蔵温度におけるエンタルピー (J/kg)

T<sub>b</sub> : 液体の大気圧での沸点 (K)

H<sub>b</sub> : 液体の沸点におけるエンタルピー (J/kg)

C<sub>p</sub> : 液体の比熱 (T<sub>b</sub>～Tの平均 : J/kg・K)

h<sub>b</sub> : 沸点での蒸発潜熱 (J/kg)

(出典：「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（総務省消防庁）)

フラッシュ率は、ガスの種類と流出前の温度によって決まり、**雑固体焼却炉プロパンボンベ**から流出した場合のフラッシュ率は、**0.38**となるが、少量流出のため全量気化するものとした。

$$f = \frac{H - H_b}{h_b} = C_p \frac{T - T_b}{h_b}$$

f : フラッシュ率

T : 液体の貯蔵温度 (K)

H : 液体の貯蔵温度におけるエンタルピー (J/kg)

T<sub>b</sub> : 液体の大気圧での沸点 (K)

H<sub>b</sub> : 液体の沸点におけるエンタルピー (J/kg)

C<sub>p</sub> : 液体の比熱 (T<sub>b</sub>～Tの平均 : J/kg・K)

h<sub>b</sub> : 沸点での蒸発潜熱 (J/kg)

(出典：「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（総務省消防庁）)

フラッシュ率は、ガスの種類と流出前の温度によって決まり、**焼却炉プロパンボンベ**から流出した場合のフラッシュ率は、**0.54**となるが、少量流出のため全量気化するものとした。

設備の相違  
評価結果の相違

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>別紙4-4</p> <p>圧縮ガスの取扱いについて</p> <p>1. 圧縮ガスの取扱いの考え方</p> <p>ガイドにおける有毒ガス防護に係る妥当性確認においては、『ガス発生源の調査（3.評価に当たって行う事項）』の後、『評価対象物質の評価を行い、対象発生源を特定（4.スクリーニング評価）』した上で、『防護措置等を考慮した放出量、拡散の評価（5.有毒ガス影響評価）』を行う。</p> <p>スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち、敷地内固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが、確実に調査、影響評価及び防護措置の策定ができるように、スクリーニング評価において高圧ガス容器（以下「ボンベ」という。）に貯蔵された二酸化炭素等の圧縮ガスの取扱いについて考え方を整理した。</p> <p>整理にあたっては、ガイドの「3.評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とする場合）を考慮した。</p> <p><b>【ガイド記載】</b>  <b>(解説-4) 調査対象外とする場合</b>          貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。          (例えば、使用場所が限定されていて貯蔵量及び使用量が少ない試薬等)</p> <p>原子力発電所内での圧縮ガスは、屋外又は中央制御室の含まれない建屋内に保管されている。圧縮ガスは、高圧ガス保安法で規定されたボンベで保管されており、溶接容器では溶接部試験、容器の破裂試験や耐圧試験等が規定されており、十分な強度を有しているもののみが認可されている。したがって、高圧ガスの漏えい事故は容器やバルブからではなく、主に配管からの漏えいであるものと考えられる。</p> <p>事故事例をみても、圧縮ガスの事故の多くが製造時に生じており、消費段階では事故の発生は少なく、主に配管や接続機器で生じたものである。また、容器本体からの漏えい事故の原因は、火災や容器管理不良が原因であり、東日本大震災による事故情報でも容器本体の事故は認められていない。</p> <p>上記の高圧容器で保管している圧縮ガスの漏えい箇所としては、事故事例からみても容器本体やバルブからの漏えいは少なく、配管からの漏えいとすることが現実的な想定であり、この場合のガスの流出率は少量であり、建屋外に拡散した場合に周囲の空気で希釈されるため、高濃度になることはない。</p> <p>一方、これらの圧縮ガスは、IDLH値が高く（例えば二酸化炭素では40,000ppm(4%)）、窒息影響に匹敵する高濃度での影響であり、閉鎖空間での漏えいといった状況以外では影響が生じる濃度に至ることはないものと考えられる。</p> <p>以上のことから、圧縮ガスについては有毒ガスとしての評価の対象外であるものと考えられる。</p>	<p>別紙4-4</p> <p>圧縮ガスの取扱いについて</p> <p>1. 圧縮ガスの取扱いの考え方</p> <p>ガイドにおける有毒ガス防護に係る妥当性確認においては、『ガス発生源の調査（3.評価に当たって行う事項）』の後、『評価対象物質の評価を行い、対象発生源を特定（4.スクリーニング評価）』した上で、『防護措置等を考慮した放出量、拡散の評価（5.有毒ガス影響評価）』を行う。</p> <p>スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち、敷地内固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが、確実に調査、影響評価及び防護措置の策定ができるように、スクリーニング評価において高圧ガス容器（以下「ボンベ」という。）に貯蔵された二酸化炭素等の圧縮ガスの取扱いについて考え方を整理した。</p> <p>整理にあたっては、ガイドの「3. 評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とする場合）を考慮した。</p> <p><b>【ガイド記載】</b>  <b>(解説-4) 調査対象外とする場合</b>          貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。          (例えば、使用場所が限定されていて貯蔵量及び使用量が少ない試薬等)</p> <p>原子力発電所内での圧縮ガスは、屋外又は中央制御室の含まれない建屋内に保管されている。圧縮ガスは、高圧ガス保安法で規定されたボンベで保管されており、溶接容器では溶接部試験、容器の破裂試験や耐圧試験等が規定されており、十分な強度を有しているもののみが認可されている。したがって、高圧ガスの漏えい事故は容器やバルブからではなく、主に配管からの漏えいであるものと考えられる。</p> <p>事故事例をみても、圧縮ガスの事故の多くが製造時に生じており、消費段階では事故の発生は少なく、主に配管や接続機器で生じたものである。また、容器本体からの漏えい事故の原因は、火災や容器管理不良が原因であり、東日本大震災による事故情報でも容器本体の事故は認められていない。</p> <p>上記の高圧容器で保管している圧縮ガスの漏えい箇所としては、事故事例からみても容器本体やバルブからの漏えいは少なく、配管からの漏えいとすることが現実的な想定であり、この場合のガスの流出率は少量であり、建屋外に拡散した場合に周囲の空気で希釈されるため、高濃度になることはない。</p> <p>一方、これらの圧縮ガスは、IDLH値が高く（例えば二酸化炭素では40,000ppm(4%)）、窒息影響に匹敵する高濃度での影響であり、閉鎖空間での漏えいといった状況以外では影響が生じる濃度に至ることはないものと考えられる。</p> <p>以上のことから、圧縮ガスについては有毒ガスとしての評価の対象外であるものと考えられる。</p>	

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>2. 発電所におけるガスボンベの保管状況</p> <p>発電所では、耐震重要度分類に対応した架台に設置又は高圧ガス保安法の規則に則り固縛等がなされ、何らかの外力がかかったとしても、ボンベ自体が損傷することは考えにくい。</p> <p>発電所におけるガスボンベの保管状況を第1図に示す。</p> <p>【二酸化炭素消火薬剤貯蔵容器室】 二酸化炭素ボンベ</p> <p>【ポンベ庫】 アセチレンポンベ</p>	<p>2. 発電所におけるガスボンベの保管状況</p> <p>発電所では、耐震重要度分類に対応した架台に設置又は高圧ガス保安法の規則に則り固縛等がなされ、何らかの外力がかかったとしても、ボンベ自体が損傷することは考えにくい。</p> <p>発電所におけるガスボンベの保管状況を図1に示す。</p> <p>【3号炉原子炉補助建屋 (ハロン消火設備ポンベ庫)】 ハロン1301 (消火設備)</p> <p>【3号炉タービン建屋】 液化炭酸ガス (発電機水素置換用)</p> <p>【3号炉周辺補機棟 D/G 消火用 CO<sub>2</sub>ポンベ室】 液化炭酸ガス (消火用)</p> <p>【3号炉1次系窒素ポンベ庫】 アセチレン (分析用)</p>	<p>図番号の相違</p> <p>設備の相違</p>

第1図 発電所におけるガスボンベの保管状況

図1 発電所におけるガスボンベの保管状況

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由																		
<p>3. 漏えい率評価</p> <p>前述のとおり、ポンベ単体としては健全性が保たれることから、ポンベからの漏えい形態としては接続配管からの少量漏えいが想定される。漏えい率は別紙4-3のプロパンポンベからの漏えい率評価と同様であり、防護判断基準値を考慮するとその影響は小さい。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物質名</th><th>防護判断基準値 (ppm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ハロン1301</td><td>40,000</td></tr> <tr> <td>二酸化炭素</td><td>40,000</td></tr> <tr> <td>アセチレン</td><td>100,000</td></tr> </tbody> </table>	化学物質名	防護判断基準値 (ppm)	ハロン1301	40,000	二酸化炭素	40,000	アセチレン	100,000	<p>3. 漏えい率評価</p> <p>前述のとおり、ポンベ単体としては健全性が保たれることから、ポンベからの漏えい形態としては接続配管からの少量漏えいが想定される。漏えい率は別紙4-3のプロパンポンベからの漏えい率評価と同様であり、防護判断基準値を考慮するとその影響は小さい。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物質名</th><th>防護判断基準値(ppm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ハロン1301</td><td>40,000</td></tr> <tr> <td>二酸化炭素</td><td>40,000</td></tr> <tr> <td>六フッ化硫黄</td><td>220,000</td></tr> <tr> <td>アセチレン</td><td>100,000</td></tr> </tbody> </table>	化学物質名	防護判断基準値(ppm)	ハロン1301	40,000	二酸化炭素	40,000	六フッ化硫黄	220,000	アセチレン	100,000	<p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>泊では六フッ化硫黄のポンベを保管している。</li> </ul>
化学物質名	防護判断基準値 (ppm)																			
ハロン1301	40,000																			
二酸化炭素	40,000																			
アセチレン	100,000																			
化学物質名	防護判断基準値(ppm)																			
ハロン1301	40,000																			
二酸化炭素	40,000																			
六フッ化硫黄	220,000																			
アセチレン	100,000																			

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>別紙4-5</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価における建屋内有毒化学物質の取扱いについて</p> <p>1. 建屋内有毒化学物質の取扱いの考え方</p> <p>スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち、敷地内固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが、「敷地内」には建屋外だけでなく、建屋内にも有毒化学物質は存在すること等も踏まえ、確実に調査、影響評価及び防護措置の策定ができるように、建屋内の化学物質の扱いについて考え方を整理した。</p> <p>整理に当たっては、ガイドの「3. 評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とする場合）を考慮した。</p> <p><b>【ガイド記載】</b></p> <p>(解説-4) 調査対象外とする場合</p> <p>貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。</p> <p>(例えば、使用場所が限定されていて貯蔵量及び使用量が少ない試薬等)</p> <p>建屋内に貯蔵された有毒化学物質については、全量が流出しても、以下の理由から有毒ガスが建屋外（大気中）に多量に放出される可能性はないと考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○分析試薬などとして使用する有毒化学物質について、薬品庫等で適切に保管管理されており、それら試薬は分析室で使用されるのみであり、分析室においては局所排気装置が設置されていること、また、保管量は、薬品タンク等と比較して少量であること等から、流出しても建屋外に多量に放出されることはない。</li> <li>○建屋内にある有毒化学物質を貯蔵しているタンクから流出した場合であっても、タンク周辺の堰にとどまる又はサンプや中和槽に流出することになる。流出先で他の流出水等により希釈されるとともに、サンプや中和槽内に留まることになり、有毒ガスが建屋外に多量に放出されることはない。</li> <li>○また、液体状態から揮発した有毒化学物質は、液体表面からの拡散により、連続的に揮発、拡散が継続することで周辺環境の濃度が上昇していくこととなる。しかし、建屋内は風量が小さく蒸発量が屋外に比べて小さいため、有毒ガスが建屋外に多量に放出されることはない。</li> <li>○密度の大きいガスの場合、重力によって下層に移動、滞留することから多量に大気中に放出されることはない。また、密度の小さいガスの場合、浮力によって上層に移動し、建屋外に放出される可能性もあるが、建屋内で希釈されることから多量の有毒ガスが短時間に建屋外に放出されることはない。</li> </ul>	<p>別紙4-5</p> <p>有毒ガス防護に係る影響評価における建屋内有毒化学物質の取扱いについて</p> <p>1. 建屋内有毒化学物質の取扱いの考え方</p> <p>スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち、敷地内固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが、「敷地内」には建屋外だけでなく、建屋内にも有毒化学物質は存在すること等も踏まえ、確実に調査、影響評価及び防護措置の策定ができるように、建屋内の化学物質の扱いについて考え方を整理した。</p> <p>整理にあたっては、ガイドの「3. 評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とする場合）を考慮した。</p> <p><b>【ガイド記載】</b></p> <p>(解説-4) 調査対象外とする場合</p> <p>貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。</p> <p>(例えば、使用場所が限定されていて貯蔵量及び使用量が少ない試薬等)</p> <p>建屋内に貯蔵された有毒化学物質については、全量が流出しても、以下の理由から有毒ガスが建屋外（大気中）に多量に放出される可能性はないと考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○分析試薬などとして使用する有毒化学物質について、薬品庫等で適切に保管管理されており、それら試薬は分析室で使用されるのみであり、分析室においては局所排気装置が設置されていること、また、保管量は、薬品タンク等と比較して少量であること等から、流出しても建屋外に多量に放出されることはない。</li> <li>○建屋内にある有毒化学物質を貯蔵しているタンクから流出した場合であっても、タンク周辺の堰にとどまる又はサンプや中和槽に流出することになる。流出先で他の流出水等により希釈されるとともに、サンプや中和槽内に留まることになり、有毒ガスが建屋外に多量に放出されることはない。</li> <li>○また、液体状態から揮発した有毒化学物質は、液体表面からの拡散により、連続的に揮発、拡散が継続することで周辺環境の濃度が上昇していくこととなる。しかし、建屋内は風量が小さく蒸発量が屋外に比べて小さいため、有毒ガスが建屋外に多量に放出されることはない。</li> <li>○密度の大きいガスの場合、重力によって下層に移動、滞留することから多量に大気中に放出されることはない。また、密度の小さいガスの場合、浮力によって上層に移動し、建屋外に放出される可能性もあるが、建屋内で希釈されることから多量の有毒ガスが短時間に建屋外に放出されることはない。</li> </ul>	

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p>以上のことから、建屋内に貯蔵された有毒化学物質により、有毒ガスが建屋外（大気中）に多量に放出されることはなく、有毒ガス防護対象者の必要な操作等を阻害しないことから、建屋内に貯蔵された有毒化学物質についてはガイド3.1の解説-4を適用することで、調査対象外と整理することが適切と判断できる。</p> <p>2. 建屋効果の確認 建屋内は風速が小さく蒸発量が屋外に比べて小さいことを定量的に確認するため、建屋内の薬品周りの風速を測定するとともに、建屋内温度による影響及び拡散効果を評価した。</p> <p>2.1 建屋内風速 2.1.1 測定対象 東海第二発電所において建屋内に薬品が保管される以下のエリアを風速測定の対象とした。 (1) 廃棄物処理建屋 配管ダクト室 [HCFC-123]</p>	<p>以上のことから、建屋内に貯蔵された有毒化学物質により、有毒ガスが建屋外（大気中）に多量に放出されることはなく、有毒ガス防護対象者の必要な操作等を阻害しないことから、建屋内に貯蔵された有毒化学物質についてはガイド3.1の解説-4を適用することで、調査対象外と整理することが適切と判断できる。</p> <p>2. 建屋効果の確認 建屋内は風速が小さく蒸発量が屋外に比べて小さいことを定量的に確認するため、建屋内の薬品タンク周りの風速を測定するとともに、建屋内温度による影響及び拡散効果を評価した。</p> <p>2.1 建屋内風速 2.1.1 測定対象 泊発電所において建屋内に薬品が保管される以下のエリアを風速測定の対象とした。 (1) 3号炉給排水処理建屋 薬品タンクエリア (塩酸) (2) 1, 2号炉給排水処理建屋 薬品タンクエリア (塩酸) (3) 海水淡水化設備建屋 薬品タンクエリア (塩酸) (4) 3号炉タービン建屋 薬品タンクエリア (塩酸) (5) 1号炉タービン建屋 塩酸貯槽エリア (塩酸) (6) 2号炉タービン建屋 塩酸貯槽タンクエリア (塩酸) (7) 3号炉原子炉補助建屋 3-1よう素除去薬品タンクエリア (ヒドラジン) (8) 3号炉タービン建屋 薬液注入装置エリア (ヒドラジン, アンモニア) (9) 1号炉タービン建屋 薬液注入装置エリア (ヒドラジン, アンモニア) (10) 2号炉タービン建屋 薬液注入装置エリア (ヒドラジン, アンモニア) (11) 放射性廃棄物処理建屋 固化装置溶剤タンクエリア (テトラクロロエチレン)</p>	<p>記載表現の相違</p> <p>設備の相違 ・屋内に保管されている薬品が異なるが、風速測定の対象を建屋内の薬品としていることには異はない</p>

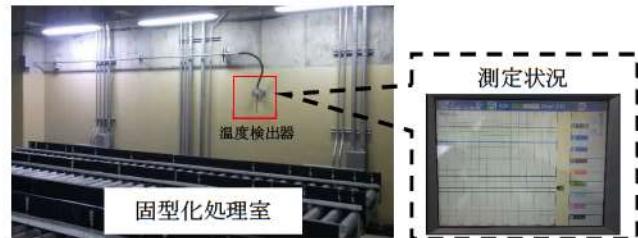
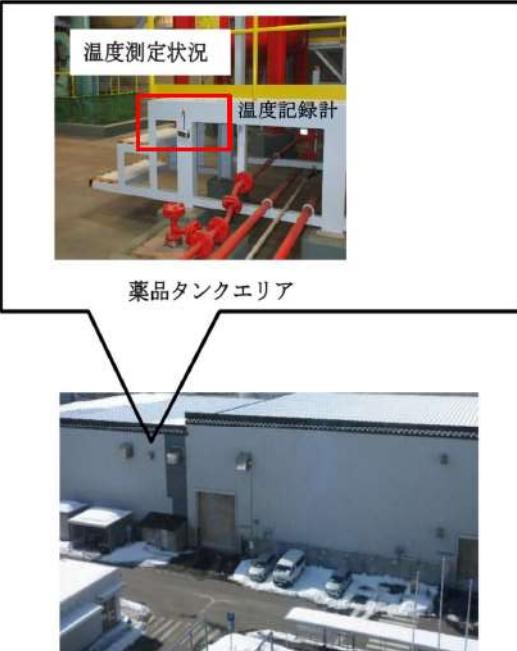
有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由
<p><b>2.1.2 測定方法</b></p> <p>測定対象において、漏えいが想定される箇所で、風速計を用いて風速測定を実施した。測定例を図1に示す。測定は、複数点を行い、上限値を算定した。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>【伊方発電所 3号炉 有毒ガス（令和元年10月15日提出版）より引用】</p> <p>測定は、測定対象毎に複数点を行い、平均値を算定した。</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>保管エリア</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>測定状況</p> </div> <div style="margin-left: 20px;">  <p>廃棄物処理建屋 放出口（建屋屋上）</p> </div> </div> <p><b>第1図 建屋内風速の測定例 (廃棄物処理建屋 配管ダクト室)</b></p>	<p><b>2.1.2 測定方法</b></p> <p>測定対象において、漏えいが想定される箇所で、風速計を用いて風速測定を実施した。測定例を図1に示す。測定は、測定対象ごとに複数点を行い、平均値を算定した。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>3 A - 塩酸貯槽</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>測定状況</p> </div> <div style="margin-left: 20px;">  <p>薬品タンクエリア</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>図1 建屋内風速の測定例（3号炉給排水処理建屋）</p> </div>	<p>図番号の相違 記載表現の相違 ・泊は複数の測定対象があることによる相違。（伊方とは同様の記載） 算定方法の相違</p> <p>測定対象の相違 ・風速測定を実施した設備が異なるが、建屋内の薬品を対象としていることに相違はない。</p>

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所3号炉	相違理由																																																								
2.1.3 測定結果 測定結果を表1に示す。建屋内の風速は0.5m/sであり、屋外風速に対して、十分小さかった。  【伊方発電所 3号炉 有毒ガス（令和元年10月15日提出版）より引用】 建屋内の風速は、いずれの測定対象においても、最大でも0.2m/sであり、屋外風速に対して、十分小さかった。	2.1.3 測定結果 測定結果を表1に示す。建屋内の風速は、いずれの測定対象においても、最大でも0.05m/sであり、屋外風速に対して、十分小さかった。	表番号の相違 記載表現の相違 ・泊は複数の測定対象があることによる相違。（伊方とは同様の記載） 設備の相違 ・風速測定結果の相違																																																								
第1表 建屋内における風速測定結果	表1 建屋内における風速測定結果																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品</th><th>建屋</th><th>風速 (m/s) <sup>※1</sup></th><th>(参考) 屋外風速 (m/s) <sup>※2</sup></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HCFC-123</td><td>廃棄物処理建屋 配管ダクト室</td><td>0.5</td><td>3.1</td></tr> </tbody> </table>	薬品	建屋	風速 (m/s) <sup>※1</sup>	(参考) 屋外風速 (m/s) <sup>※2</sup>	HCFC-123	廃棄物処理建屋 配管ダクト室	0.5	3.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>薬品タンク</th><th>建屋</th><th>風速 (m/s) <sup>※1</sup></th><th>(参考) 屋外風速 (m/s) <sup>※2</sup></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>3A-塩酸計量槽等</td><td>(1) 3号炉給排水処理建屋</td><td>0.04</td><td></td></tr> <tr><td>塩酸貯槽等</td><td>(2) 1, 2号炉給排水処理建屋</td><td>0.05</td><td></td></tr> <tr><td>3A-塩酸貯槽等</td><td>(3) 海水淡水化設備建屋</td><td>0.03</td><td></td></tr> <tr><td>3-塩酸貯槽等</td><td>(4) 3号炉タービン建屋</td><td>0.03</td><td></td></tr> <tr><td>1-塩酸貯槽等</td><td>(5) 1号炉タービン建屋</td><td>0.02</td><td></td></tr> <tr><td>2-塩酸貯槽等</td><td>(6) 2号炉タービン建屋</td><td>0.01</td><td></td></tr> <tr><td>3-よう素除去薬品 タンク</td><td>(7) 3号炉原子炉補助建屋 タンク</td><td>0.01</td><td>5.1</td></tr> <tr><td>3-アンモニア原液 タンク等</td><td>(8) 3号炉タービン建屋 タンク等</td><td>0.03</td><td></td></tr> <tr><td>1-アンモニア原液 タンク等</td><td>(9) 1号炉タービン建屋 タンク等</td><td>0.03</td><td></td></tr> <tr><td>2-アンモニア原液 タンク等</td><td>(10) 2号炉タービン建屋 タンク等</td><td>0.01</td><td></td></tr> <tr><td>固化装置溶剤タンク</td><td>(11) 放射性廃棄物処理建屋</td><td>0.01</td><td></td></tr> </tbody> </table>	薬品タンク	建屋	風速 (m/s) <sup>※1</sup>	(参考) 屋外風速 (m/s) <sup>※2</sup>	3A-塩酸計量槽等	(1) 3号炉給排水処理建屋	0.04		塩酸貯槽等	(2) 1, 2号炉給排水処理建屋	0.05		3A-塩酸貯槽等	(3) 海水淡水化設備建屋	0.03		3-塩酸貯槽等	(4) 3号炉タービン建屋	0.03		1-塩酸貯槽等	(5) 1号炉タービン建屋	0.02		2-塩酸貯槽等	(6) 2号炉タービン建屋	0.01		3-よう素除去薬品 タンク	(7) 3号炉原子炉補助建屋 タンク	0.01	5.1	3-アンモニア原液 タンク等	(8) 3号炉タービン建屋 タンク等	0.03		1-アンモニア原液 タンク等	(9) 1号炉タービン建屋 タンク等	0.03		2-アンモニア原液 タンク等	(10) 2号炉タービン建屋 タンク等	0.01		固化装置溶剤タンク	(11) 放射性廃棄物処理建屋	0.01		設備の相違 ・測定器仕様の相違。測定結果取扱い方法の相違（伊方とは相違無し）  屋外風速測定地点の標高の相違
薬品	建屋	風速 (m/s) <sup>※1</sup>	(参考) 屋外風速 (m/s) <sup>※2</sup>																																																							
HCFC-123	廃棄物処理建屋 配管ダクト室	0.5	3.1																																																							
薬品タンク	建屋	風速 (m/s) <sup>※1</sup>	(参考) 屋外風速 (m/s) <sup>※2</sup>																																																							
3A-塩酸計量槽等	(1) 3号炉給排水処理建屋	0.04																																																								
塩酸貯槽等	(2) 1, 2号炉給排水処理建屋	0.05																																																								
3A-塩酸貯槽等	(3) 海水淡水化設備建屋	0.03																																																								
3-塩酸貯槽等	(4) 3号炉タービン建屋	0.03																																																								
1-塩酸貯槽等	(5) 1号炉タービン建屋	0.02																																																								
2-塩酸貯槽等	(6) 2号炉タービン建屋	0.01																																																								
3-よう素除去薬品 タンク	(7) 3号炉原子炉補助建屋 タンク	0.01	5.1																																																							
3-アンモニア原液 タンク等	(8) 3号炉タービン建屋 タンク等	0.03																																																								
1-アンモニア原液 タンク等	(9) 1号炉タービン建屋 タンク等	0.03																																																								
2-アンモニア原液 タンク等	(10) 2号炉タービン建屋 タンク等	0.01																																																								
固化装置溶剤タンク	(11) 放射性廃棄物処理建屋	0.01																																																								
※1 測定器の検出下限値は0.04m/sである。測定は複数点行い、風速の算定に当たっては検出下限未満の場合は0.04m/sとして上限値を算出。  【伊方発電所 3号炉 有毒ガス（令和元年10月15日提出版）より引用】 ※1 測定器の検出下限値は0.1m/sである。測定は複数点行い、風速の算定にあたっては、検出下限未満の場合は0.1m/sとして平均値を算出。	※1 測定器の検出下限値は0.01m/sである。測定は複数点行い、風速の算定に当たっては、検出下限未満の場合は0.01m/sとして平均値を算出。																																																									
※2 屋外風速は、地上風を代表する観測点（EL18m）における観測風速の年間平均を示す。	※2 屋外風速は、地上風を代表する観測点（標高20m）における観測風速の年間平均を示す。																																																									
2.2 建屋内温度 2.2.1 調査対象 薬品保管エリアは、温度を測定していないことから、建屋内における外気温との気温差を把握するため、定期的に温度測定を実施している固型化処理室のデータを調査した。	2.2 建屋内温度 2.2.1 調査対象 薬品タンクエリアは、温度を測定していないことから、建屋内における外気温との気温差を把握するため、温度計を設置し3号機給排水処理建屋のデータを調査した。	記載表現の相違 設備、運用の相違																																																								

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由												
<p>2.2.2 測定方法</p> <p>固型化処理室は、建屋内に設置した温度計より温度データを採取し、記録しており、これらデータより蒸発率への影響が大きい夏場（7、8月）の温度データを調査した。測定状況を図2に示す。</p>  <p>第2図 建屋内温度の測定状況</p>	<p>2.2.2 調査方法</p> <p>3号機給排水処理建屋の薬品エリアに設置した温度計より温度データを採取し、これらのデータより蒸発率への影響が大きい夏場（7、8月）の気温を調査した。測定状況を図2に示す。</p>  <p>図2 建屋内温度の測定箇所（3号炉給排水処理建屋）</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・温度調査方法及び対象の相違</li> <li>設備、運用の相違</li> <li>・温度調査方法及び対象の相違</li> <li>図番号の相違</li> </ul>												
<p>2.2.3 測定結果</p> <p>建屋内温度の測定結果を表2に示す。夏場における建屋内の温度は、外気温を比較して+1.9°Cであることを確認した。</p> <p>表2 夏場（7月～8月）における建屋内温度測定結果（2020年度）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>固型化処理室（°C）</th> <th>(参考) 外気温（°C）※3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度</td> <td>26.7</td> <td>24.8</td> </tr> </tbody> </table> <p>※3 敷地内露場における観測温度。同時刻の外気の平均気温。</p>		固型化処理室（°C）	(参考) 外気温（°C）※3	温度	26.7	24.8	<p>2.2.3 調査結果</p> <p>建屋内温度の測定結果を表2に示す。夏場における建屋内の温度は、外気温と比較して+3.6°Cであることを確認した。</p> <p>表2 夏場（7月～8月）における建屋内温度測定結果（令和2年度）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>3号炉給排水処理建屋（°C）</th> <th>(参考) 外気温（°C）※3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>温度</td> <td>24.3</td> <td>20.7</td> </tr> </tbody> </table> <p>※3 敷地内露場における観測温度。同時期の外気の平均気温。</p>		3号炉給排水処理建屋（°C）	(参考) 外気温（°C）※3	温度	24.3	20.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>測定対象の相違</li> <li>・温度測定を実施した建屋の相違</li> <li>表番号の相違</li> <li>測定結果の相違</li> </ul>
	固型化処理室（°C）	(参考) 外気温（°C）※3												
温度	26.7	24.8												
	3号炉給排水処理建屋（°C）	(参考) 外気温（°C）※3												
温度	24.3	20.7												
		<p>測定結果の相違</p> <p>記載表現の相違</p>												

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p><b>2.3 評価</b></p> <p>風速測定結果を用いて、蒸発率を算定するとともに、建屋内温度の影響を評価した。</p> <p>蒸発率は、文献「Modeling Hydrochloric Acid Evaporation in ALOHA」に従い、下記の式で評価できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸発率E</li> </ul> $E = A \times K_M \times \left( \frac{M_w \times P_v}{R \times T} \right) \quad \cdots (3-1)$ <ul style="list-style-type: none"> <li>・物質移動係数K<sub>M</sub></li> </ul> $K_M = 0.0048 \times U^{\frac{7}{9}} \times Z^{-\frac{1}{9}} \times S_c^{-\frac{2}{3}} \quad \cdots (3-2)$ $S_c = \frac{v}{D_M} \quad \cdots (3-3)$ $D_M = D_{H_2O} \times \sqrt{\frac{M_{WH_2O}}{M_{Wm}}} \quad \cdots (3-4)$ $D_{H_2O} = D_0 \times \left( \frac{T}{273.15} \right)^{1.75} \quad \cdots (3-5)$ <ul style="list-style-type: none"> <li>・補正後の蒸発率E<sub>C</sub></li> </ul> $E_C = - \left( \frac{P_a}{P_v} \right) \ln \left( 1 - \frac{P_v}{P_a} \right) \times E \quad \cdots (3-6)$ <p>E : 蒸発率 (kg/s)      E<sub>C</sub> : 補正後の蒸発率 (kg/s)      K<sub>M</sub> : 化学物質の物質移動係数 (m/s)      M<sub>w</sub>, M<sub>Wm</sub> : 化学物質のモル質量 (kg/kmol)      P<sub>a</sub> : 大気圧 (Pa)      P<sub>v</sub> : 化学物質の分圧 (Pa)      R : 気体定数 (J/kmol·K)      T : 温度 (K)      U : 風速 (m/s)      A : 堀面積 (m<sup>2</sup>)      Z : 堀直径 (m)      S<sub>c</sub> : 化学物質のシユミット数      v : 空気の動粘性係数 (m<sup>2</sup>/s)      D<sub>M</sub> : 化学物質の分子拡散係数 (m<sup>2</sup>/s)      D<sub>0</sub> : 水の物質拡散係数 (= 2.2 × 10<sup>-5</sup> m<sup>2</sup>/s)      D<sub>H<sub>2</sub>O</sub> : 温度T (K), 大気圧P<sub>a</sub> (Pa) における水の物質拡散係数 (m<sup>2</sup>/s)      M<sub>WH<sub>2</sub>O</sub> : 水のモル質量 (kg/kmol)</p> <p><b>2.3評価</b></p> <p>風速測定結果を用いて、蒸発率を算定するとともに、建屋内温度の影響を評価した。</p> <p>蒸発率は、文献「Modeling Hydrochloric Acid Evaporation in ALOHA」に従い、下記の式で評価できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蒸発率E</li> </ul> $E = A \times K_M \times \left( \frac{M_w \times P_v}{R \times T} \right) \quad \cdots (4-5-1)$ <ul style="list-style-type: none"> <li>・物質移動係数K<sub>M</sub></li> </ul> $K_M = 0.0048 \times U^{\frac{7}{9}} \times Z^{-\frac{1}{9}} \times S_c^{-\frac{2}{3}} \quad \cdots (4-5-2)$ $S_c = \frac{v}{D_M} \quad \cdots (4-5-3)$ $D_M = D_{H_2O} \times \sqrt{\frac{M_{WH_2O}}{M_{Wm}}} \quad \cdots (4-5-4)$ $D_{H_2O} = D_0 \times \left( \frac{T}{273.15} \right)^{1.75} \quad \cdots (4-5-5)$ <ul style="list-style-type: none"> <li>・補正後の蒸発率E<sub>C</sub></li> </ul> $E_C = - \left( \frac{P_a}{P_v} \right) \ln \left( 1 - \frac{P_v}{P_a} \right) \times E \quad \cdots (4-5-6)$ <p>E : 蒸発率 (kg/s)      E<sub>C</sub> : 補正後の蒸発率 (kg/s)      K<sub>M</sub> : 化学物質の物質移動係数 (m/s)      M<sub>w</sub>, M<sub>Wm</sub> : 化学物質のモル質量 (kg/kmol)      P<sub>a</sub> : 大気圧 (Pa)      P<sub>v</sub> : 化学物質の分圧 (Pa)      R : 気体定数 (J/kmol·K)      T : 温度 (K)      U : 風速 (m/s)      A : 堀面積 (m<sup>2</sup>)      Z : 堀直径 (m)      S<sub>c</sub> : 化学物質のシユミット数      v : 空気の動粘性係数 (m<sup>2</sup>/s)      D<sub>M</sub> : 化学物質の分子拡散係数 (m<sup>2</sup>/s)      D<sub>0</sub> : 水の物質拡散係数 (= 2.2 × 10<sup>-5</sup> m<sup>2</sup>/s)      D<sub>H<sub>2</sub>O</sub> : 温度T (K), 大気圧P<sub>a</sub> (Pa) における水の物質拡散係数 (m<sup>2</sup>/s)      M<sub>WH<sub>2</sub>O</sub> : 水のモル質量 (kg/kmol)</p>		

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>風速は、物質移動係数<math>K_M</math>の<math>U</math>項に該当し、蒸発率は<math>U^{\frac{2}{3}}</math>に比例する。</p> <p>屋内風速 <math>0.5\text{m/s}</math>（測定結果の上限値）の場合<sup>※4</sup>、<math>U^{\frac{2}{3}} = 0.58</math>、屋外風速 <math>3.1\text{m/s}</math>（年間平均）では、<math>U^{\frac{2}{3}} = 2.4</math>となる。</p> <p>したがって、建屋内の蒸発率は、屋外に対して <math>1/4</math>以下となる。</p> <p>また、温度は、3-1式と3-5式における<math>T</math>項に該当するとともに、分圧<math>P_v</math>、動粘度係数<math>\nu</math>も温度の影響を受ける。これらパラメータから塩酸を例に評価すると、蒸発率は、<math>T^{\frac{1}{6}} \times e^{0.056(T-273.15)}</math>に比例する。</p> <p>室内温度 <math>26.7^\circ\text{C}</math> (<math>299.85\text{K}</math>、夏場建屋内温度) の場合、<math>T^{\frac{1}{6}} \times e^{0.056(T-273.15)} = 11.5</math>、外気温 <math>24.8^\circ\text{C}</math> (<math>297.95\text{K}</math>、夏場外気温) では、<math>T^{\frac{1}{6}} \times e^{0.056(T-273.15)} = 10.4</math>となる。</p> <p>したがって、気温が高い夏場でも建屋内の蒸発率は、屋外に対して約 <math>1.11</math>倍であり、蒸発率に及ぼす影響は、風速と比較し小さい。</p> <p>さらに、漏えい時には、建屋内で拡散し、放出経路も限定されることから、大気中に多量に放出されるおそれではなく、建屋効果を見込むことが可能であると考えられる。</p>	<p>風速は、物質移動係数<math>K_M</math>の<math>U</math>項に該当し、蒸発率は<math>U^{\frac{2}{3}}</math>に比例する。</p> <p>屋内風速 <math>0.05\text{m/s}</math>（測定結果の上限値）の場合<sup>*</sup>、<math>U^{\frac{2}{3}} = 0.1</math>、屋外風速 <math>5.1\text{m/s}</math>（年間平均）では、<math>U^{\frac{2}{3}} = 3.6</math>となる。</p> <p>したがって、建屋内の蒸発率は、屋外に対して <math>1/30</math>以下となる。</p> <p>また、温度は、4-5-1式と4-5-5式における<math>T</math>項に該当するとともに、分圧<math>P_v</math>、動粘度係数<math>\nu</math>も温度の影響を受ける。これらパラメータから塩酸を例に評価すると、蒸発率は、<math>T^{\frac{1}{6}} \times e^{0.056(T-273.15)}</math>に比例する。</p> <p>室内温度 <math>24.3^\circ\text{C}</math> (<math>297.45\text{K}</math>、夏場建屋内温度) の場合、<math>T^{\frac{1}{6}} \times e^{0.056(T-273.15)} = 10.1</math>、外気温 <math>20.7^\circ\text{C}</math> (<math>293.85\text{K}</math>、夏場外気温) では、<math>T^{\frac{1}{6}} \times e^{0.056(T-273.15)} = 8.2</math>となる。</p> <p>したがって、気温が高い夏場でも建屋内の蒸発率は、屋外に対して約 <math>1.23</math>倍であり、蒸発率に及ぼす影響は、風速と比較し小さい。</p> <p>さらに、漏えい時には、中和槽等に排出されるとともに建屋内で拡散し、放出経路も限定されることから、大気中に多量に放出されるおそれではなく、建屋効果を見込むことが可能であると考えられる。</p>	<p>風速測定結果の相違</p> <p>評価結果の相違</p> <p>温度測定結果の相違</p>
<p>※4 弱風時の蒸発率の考え方</p> <p>風速が <math>0\text{m/s}</math> の場合でも、液面から蒸発したガスは濃度勾配を駆動力として分子拡散によって移動するが、これは風による移流を考慮した前述の評価式では模擬できない。</p> <p>ただし、分子拡散のみによる移動量は極めて小さく、弱風時 (<math>0.5\text{m/s}</math>) では風による移流が分子拡散より支配的であることから、分子拡散のみによる移動は、弱風時の移流に大きな影響を与えることはないと考えられる。</p>	<p>※4 弱風時の蒸発率の考え方</p> <p>風速が <math>0\text{m/s}</math> の場合でも、液面から蒸発したガスは濃度勾配を駆動力として分子拡散によって移動するが、これは風による移流を考慮した前述の評価式では模擬できない。</p> <p>ただし、分子拡散のみによる移動量は極めて小さく、弱風時 (<math>0.05\text{m/s}</math>) では風による移流が分子拡散より支配的であることから、分子拡散のみによる移動は、弱風時の移流に大きな影響を与えることはないと考えられる。</p>	<p>設備の相違</p> <p>・泊は、有毒ガスを発生させるおそれのあるタンクが設置される場内に中和槽等へ排出される排水口があることによる相違。</p> <p>風速測定結果の相違</p>
<p>塩酸 (<math>36\text{wt\%}</math>) を例に比較すると、以下のとおり無風時の分子拡散のみによる移動量を考慮した蒸発率は、弱風時の風による移流を考慮した蒸発率の約 <math>1/20</math> であり、弱風時では風による移流が分子拡散より支配的である。</p> <p>① 無風時 (<math>0\text{m/s}</math>) の蒸発現象をフィックの法則にてモデル化し、3-7式及び3-8式に示すとおり単位面積当たりの蒸発率を評価した。</p> <p>その結果、1気圧、<math>20^\circ\text{C}</math> (<math>293.15\text{K}</math>)、塩酸 (<math>36\text{wt\%}</math>) の場合、単位面積当たりの蒸発率は <math>3.5 \times 10^{-5}\text{kg/s} \cdot \text{m}^2</math>となる。</p> <p>② 弱風時 (<math>0.5\text{m/s}</math>) の風による移流を考慮すると、同じく1気圧、<math>20^\circ\text{C}</math> (<math>293.15\text{K}</math>)、塩酸 (<math>36\text{wt\%}</math>) の場合、単位面積当たりの蒸発率は <math>6.6 \times 10^{-4}\text{kg/s} \cdot \text{m}^2</math>となる。</p>	<p>塩酸 (<math>36\text{wt\%}</math>) を例に比較すると、以下のとおり無風時の分子拡散のみによる移動量を考慮した蒸発率は、弱風時の風による移流を考慮した蒸発率の約 <math>1/3</math> であり、弱風時では風による移流が分子拡散より支配的である。</p> <p>① 無風時 (<math>0\text{m/s}</math>) の蒸発現象をフィックの法則にてモデル化し、4-5-7式及び4-5-8式に示すとおり単位面積当たりの蒸発率を評価した。</p> <p>その結果、1気圧、<math>20^\circ\text{C}</math> (<math>293.15\text{K}</math>)、塩酸 (<math>36\text{wt\%}</math>) の場合、単位面積当たりの蒸発率は <math>3.5 \times 10^{-5}\text{kg/s} \cdot \text{m}^2</math>となる。</p> <p>② 弱風時 (<math>0.05\text{m/s}</math>) の風による移流を考慮すると、同じく1気圧、<math>20^\circ\text{C}</math>、塩酸 (<math>36\text{wt\%}</math>) の場合、単位面積当たりの蒸発率は <math>1.1 \times 10^{-4}\text{kg/s} \cdot \text{m}^2</math>となる。</p>	<p>評価結果の相違</p> <p>・評価結果の相違</p> <p>評価結果の相違</p> <p>評価結果の相違</p>
		<p>・評価結果の相違</p> <p>・測定結果の相違</p> <p>・評価結果の相違</p>

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
$F = -D_M \frac{\partial c}{\partial h} \quad \dots \quad (3-7)$ <p> <math>F</math> : 単位面積当たりの蒸発率 (<math>\text{kg}/\text{s} \cdot \text{m}^2</math>)  <math>D_M</math> : 化学物質の分子拡散係数 (<math>\text{m}^2/\text{s}</math>)  <math>\frac{\partial c}{\partial h}</math> : 質量濃度勾配 ((<math>\text{kg}/\text{m}^3</math>) / m)         </p> $C = \frac{P_v M_w}{RT} \quad \dots \quad (3-8)$ <p> <math>C</math> : 質量濃度 (<math>\text{kg}/\text{m}^3</math>)  <math>P_v</math> : 化学物質の分圧 (Pa)  <math>M_w</math> : 化学物質のモル質量 (<math>\text{kg}/\text{kmol}</math>)  <math>R</math> : ガス定数 (<math>\text{J}/\text{kmol} \cdot \text{K}</math>)  <math>T</math> : 温度 (K)         </p>	$F = -D_M \frac{\partial c}{\partial h} \quad \dots \quad (4-5-7)$ <p> <math>F</math> : 単位面積当たりの蒸発率 (<math>\text{kg}/\text{s} \cdot \text{m}^2</math>)  <math>D_M</math> : 化学物質の分子拡散係数 (<math>\text{m}^2/\text{s}</math>)  <math>\frac{\partial c}{\partial h}</math> : 質量濃度勾配 ((<math>\text{kg}/\text{m}^3</math>) / m)         </p> $C = \frac{P_v M_w}{RT} \quad \dots \quad (4-5-8)$ <p> <math>C</math> : 質量濃度 (<math>\text{kg}/\text{m}^3</math>)  <math>P_v</math> : 化学物質の分圧 (Pa)  <math>M_w</math> : 化学物質のモル質量 (<math>\text{kg}/\text{kmol}</math>)  <math>R</math> : ガス定数 (<math>\text{J}/\text{kmol} \cdot \text{K}</math>)  <math>T</math> : 温度 (K)         </p>	<p>4. 拡散効果</p> <p>薬品漏えい時における建屋内の拡散効果については、建屋規模、換気の有無、設置状況等で影響を受ける。一方、固定源判定により抽出される建屋内のタンクなどは、数が限定される。</p> <p>そのため、図3の特定フローに従い、建屋内における薬品の保管状況に応じ、漏えい時の影響を評価した。</p> <p>なお、建屋内の薬品保管エリアから漏えいが発生しても、大気への放出口が限定され、放出時には建屋の巻き込み効果も発生し拡散が促進されることから、実際の評価地点における濃度は、評価値よりも低いものになる。</p> <p>評価結果は、表3に示すとおりであり、抑制効果が期待できる。</p> <p>【伊方発電所 3号炉 有毒ガス（令和元年10月15日提出版）より引用】</p> <p>評価結果は、表3に示すとおりであり、いずれの建屋においても、抑制効果が期待できる。</p> <p>建屋内における漏えい時の蒸発率が、屋外に対し1/4以下となることに加え、上述の抑制効果を合わせると建屋内のタンクなどから多量に放出されるおそれないと説明できる。</p> <p>建屋内における漏えい時の蒸発率が、屋外に対し1/30以下となることに加え、上述の抑制効果を合わせると建屋内のタンクから多量に放出されるおそれないと説明できる。</p> <p>2.4 拡散効果</p> <p>薬品漏えい時における建屋内の拡散効果については、建屋規模、換気の有無、設置状況等で影響を受ける。一方、固定源判定により抽出される建屋内のタンクは、数が限定される。</p> <p>そのため、図3の特定フローに従い、建屋内における薬品の保管状況に応じ、漏えい時の影響を評価した。</p> <p>なお、建屋内の薬品保管エリアから漏えいが発生しても、大気への放出口が限定され、放出時には建屋の巻き込み効果も発生し拡散が促進されることから、実際の評価地点における濃度は、評価値よりも低いものになる。</p> <p>評価結果は、表3に示すとおりであり、いずれの建屋においても、抑制効果が期待できる。</p> <p>表番号の相違 記載内容の相違 ・泊は複数の建屋内に薬品タンクがあることによる相違（伊方と同様） 評価結果の相違 ・屋内風速測定結果の違いによる蒸発率低減効果の相違</p>

泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p><b>固定源特定フロー</b></p> <p>※有毒化学物質となるおそれがあるものを含む</p> <p>生活用品として一般的に使用されるものか？</p> <p>製品性状により影響がないことが明らかか？</p> <p>有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質</p> <p>ガス化するか？ エアロゾル化するか？</p> <p>ボンベ等に保管されているか？</p> <p>試薬類であるか？</p> <p>屋内に保管されているか？</p> <p>開放空間では人体への影響がないか？</p> <p>調査対象</p> <p>調査対象ではない</p> <p><b>建屋内タンク特定フロー</b></p> <p>※建屋内の蒸発率は、屋外に対して <b>1/4</b> 以下</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>中和槽等に早期に流れ落ちることが明確化か？</li> <li>建屋内にとどまるか？</li> <li>建屋排気による拡散が見込めるか？</li> <li>タンク毎に個別評価を実施し影響が小さいと言えるか？</li> </ol> <p>固定源のフローに戻る</p> <p>調査対象</p> <p>調査対象ではない</p>	<p><b>敷地内におけるすべての有毒化学物質*</b> ※有毒化学物質となるおそれがあるものを含む</p> <p>生活用品として一般的に使用されるものか？</p> <p>製品性状により影響がないことが明らかか？</p> <p>有毒ガスを発生させるおそれのある有毒化学物質</p> <p>ガス化するか？ エアロゾル化するか？</p> <p>ボンベ等に保管されているか？</p> <p>試薬類であるか？</p> <p>屋内に保管されているか？</p> <p>開放空間では人体への影響がないか？</p> <p>調査対象</p> <p>調査対象ではない</p> <p><b>建屋内タンク特定フロー</b> ※建屋内の蒸発率は、屋外に対して <b>1/30</b> 以下</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>中和槽等に早朝に流れ落ちることが明確</li> <li>建屋内にとどまるか？</li> <li>建屋排気による拡散が見込めるか？</li> <li>タンク毎に個別評価を実施し影響が小さいと言えるか？</li> </ol> <p>固定源フローに戻る</p> <p>調査対象</p> <p>調査対象ではない。</p>	<p>評価結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋内風速測定結果の違いによる蒸発率低減効果の相違</li> </ul>
<p><b>第3図 建屋内タンク特定フロー</b></p>	<p><b>図3 建屋内タンク 特定フロー</b></p>	<p>図番号の相違</p>

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）					泊発電所3号炉					相違理由
第3表 建屋内の薬品保管エリア漏えい時の影響評価結果					表3 建屋内タンク漏えい時の影響評価結果(1/2)					
建屋	薬品	容量	フローでの分岐	評価結果	建屋	薬品タンク <sup>※5</sup>	容量	フローでの分岐	評価結果	
廃棄物処理建屋	HCFC-123	220.9 kg	③Y	廃棄物処理建屋は、常時排気ファンにより換気（135,000m <sup>3</sup> /h）される。漏えい時には、排気ファンにより希釈され、建屋外に放出される。排気ファンによる希釈効果としては、1/30以下 <sup>※5</sup> となる。	機械室上屋-1 (設置予定)	メタノールタンク (設置予定)	0.4m <sup>3</sup>	②Y	建屋内には換気設備はあるが、作業時（薬品受入、巡回点検、設備保修・点検）及び建屋内温度上昇時以外は換気されないため、薬品が漏えいしても建屋内にとどまる。受入等の作業時には換気は行うが、大量漏えい時には、換気停止することが可能。	設備、評価結果の相違
【参考 美浜発電所 4号炉 有毒ガスまとめ資料（2019年10月15日）を抜粋】										
表3 建屋内タンク漏えい時の影響評価結果					3号炉 給排水処理建屋	3 A, B-塩酸 計量槽	各0.54m <sup>3</sup>	③Y	3号炉給排水処理建屋は、排気ファンにより換気（1,020m <sup>3</sup> /min）され、漏えい時には排気ファンにより希釈され、建屋外に放出される。排気ファンによる希釈効果としては、1/15以下 <sup>※6</sup> となる。	設備、評価結果の相違 ・建屋換気の有無、換気風量の差等に伴う影響評価結果の相違 (建屋内タンクがスクリーニング評価対象とならない考え方先行各社と相違なし。) ・メタノール(100%)の沸点が64.7°Cに対し、建屋内換気設備が38°C以上で起動するため、気化が大幅に加速されるような条件下になる可能性は極めて低い。
薬品タンク <sup>※1</sup>	建屋	容量	フローでの分岐	評価結果		3 A, B-塩酸 貯槽	各10m <sup>3</sup>		3号炉給排水処理建屋は、排気ファンにより換気（1,020m <sup>3</sup> /min）され、漏えい時には排気ファンにより希釈され、建屋外に放出される。排気ファンによる希釈効果としては、1/15以下 <sup>※6</sup> となる。	
3u アンモニア原液貯槽	3u 復水処理建屋	7 m <sup>3</sup>	③Y	建屋は、常時排気ファンにより換気（900 m <sup>3</sup> /min）されており、漏えい時には排気ファンにより希釈され、建屋外に放出される。排気ファンによる希釈効果としては、1/15以下 <sup>※2</sup> となる。さらに、建屋内拡散や建屋巻き込みによる拡散効果も期待できる。	1, 2号炉 給排水処理建屋	カチオン塔塩酸 計量槽	0.67m <sup>3</sup>	③Y	1, 2号炉給排水処理建屋は、排気ファンにより換気（1,330m <sup>3</sup> /min）され、漏えい時には排気ファンにより希釈され、建屋外に放出される。排気ファンによる希釈効果としては、1/20以下 <sup>※6</sup> となる。	
3u 塩酸貯槽	3u 排水処理建屋 (建設中)	40 m <sup>3</sup>	②Y	建屋内には換気設備はあるが、作業時（薬品受入、巡回点検、設備保修・点検）以外は換気されないため、薬品が漏えいしても建屋内にとどまる。受入等の作業時には換気は行うが、大量漏えい時には、換気停止することが可能。		混床式ポリシャー塔塩酸計量器	0.36m <sup>3</sup>		海水淡水化設備建屋について、排気ファンにより換気（2,070m <sup>3</sup> /min）され、漏えい時には排気ファンにより希釈され、建屋外に放出される。排気ファンによる希釈効果としては、1/30以下 <sup>※6</sup> となる。	
						塩酸貯槽	15m <sup>3</sup>		3号炉タービン建屋は、自然換気されており、漏えい時には、建屋内拡散後、自然換気により希釈され、建屋外に放出される。自然換気による希釈効果としては、少なくとも1/60以下 <sup>※6※7</sup> となる。	
					海水淡水化設備建屋	3 A, B-塩酸 貯槽	各10 m <sup>3</sup>	③Y	海水淡水化設備建屋について、排気ファンにより換気（2,070m <sup>3</sup> /min）され、漏えい時には排気ファンにより希釈され、建屋外に放出される。排気ファンによる希釈効果としては、1/30以下 <sup>※6</sup> となる。	
						3-塩酸貯槽	35m <sup>3</sup>		3号炉タービン建屋は、自然換気されており、漏えい時には、建屋内拡散後、自然換気により希釈され、建屋外に放出される。自然換気による希釈効果としては、少なくとも1/60以下 <sup>※6※7</sup> となる。	
						3 A, B-塩酸 計量槽	各4.4m <sup>3</sup>			
						3-ヒドラジン 原液タンク	12m <sup>3</sup>			
					3号炉タービン建屋	3-アンモニア 原液タンク	10m <sup>3</sup>	③Y		

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）

## 【参考 玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 有毒ガスまとめ資料（2019年10月15日）を抜粋】

表2 建屋内タンク漏えい時の影響評価結果

薬品タンク <sup>※1</sup>	建屋	容量	フローでの分岐	評価結果
ヒドラジン原液タンク	3号タービン建屋	15m <sup>3</sup>	③Y	タービン建屋は、作業時の屋内雰囲気悪化等を除いて排気ファンは停止しているが、自然換気されている。漏えい時には、建屋内拡散後、自然換気により希釈され、建屋外に放出される。自然換気による希釈効果としては、少なくとも1/120 <sup>※2※3</sup> 以下となる。
固化系溶剤タンク	2号原子炉補助建屋	900L	③Y	2号原子炉補助建屋は、常時排気ファンにより換気(102,000m <sup>3</sup> /h×2台)される。漏えい時には、建屋内拡散後、排気ファンにより希釈され、建屋外に放出される。排気ファンによる希釈効果としては、1/56以下 <sup>※3</sup> となる。さらに、排気筒放出のため高所放出となり、拡散が促進される。

※1 3号、4号原子炉格納容器蓄圧タンクは、漏えい時には原子炉格納容器内に留まることから考慮不要である。

※2 自然換気の排気口の面積約240m<sup>2</sup>に対して、排気口付近の風速は0.5m/sより大きく、換気量としては約120m<sup>3</sup>/s以上となる。

※3 薬品漏えい時、建屋内濃度が定常状態となった場合の排気濃度は、ザイデル式に従い、以下の式で評価できる。

## 【伊方発電所 3号炉 有毒ガス（令和元年10月15日提出版）より引用】

※1 1、2号タービン建家濃ヒドラジンタンクは、1、2号炉廃止に伴い、使用予定がないため抜き取り予定。

2、3号炉格納容器蓄圧タンクは、漏えい時には格納容器内に留まることから考慮不要である。

泊発電所 3号炉

表3 建屋内タンク漏えい時の影響評価結果(2/2)

建屋	薬品タンク <sup>※5</sup>	容量	フローでの分岐	評価結果
1号炉タービン建屋	1－塩酸貯槽	22m <sup>3</sup>	③Y	1号炉タービン建屋は、自然換気されており、漏えい時には、建屋内拡散後、自然換気により希釈され、建屋外に放出される。自然換気による希釈効果としては、少なくとも1/30以下 <sup>※6※7</sup> となる。
	1－塩酸計量槽	3m <sup>3</sup>		
	1－ヒドラジン 原液タンク	4.5m <sup>3</sup>		
	1－アンモニア 原液タンク	8m <sup>3</sup>		
2号炉タービン建屋	2－塩酸貯槽	22m <sup>3</sup>	③Y	2号炉タービン建屋は、自然換気されており、漏えい時には、建屋内拡散後、自然換気により希釈され、建屋外に放出される。自然換気による希釈効果としては、少なくとも1/30以下 <sup>※6※7</sup> となる。
	2－塩酸計量槽	3m <sup>3</sup>		
	2－ヒドラジン 原液タンク	4.5m <sup>3</sup>		
	2－アンモニア 原液タンク	8m <sup>3</sup>		
3号炉原子炉補助建屋	3－よう素除去 薬品タンク	2.5m <sup>3</sup>	③Y	3号炉原子炉補助建屋については、常時排気ファンにより換気(6,000m <sup>3</sup> /min)され、漏えい時には排気ファンにより希釈され、建屋外に放出される。排気ファンによる希釈効果としては、1/100以下 <sup>※6</sup> となる。さらに、排気筒放出のため高所放出となり、拡散が促進される。
放射性廃棄物処理建屋	固化装置溶剤タンク	0.7m <sup>3</sup>	③Y	放射性廃棄物処理建屋については、常時排気ファンにより換気(2,130m <sup>3</sup> /min)され、漏えい時には排気ファンにより希釈され、建屋外に放出される。排気ファンによる希釈効果としては、1/35以下 <sup>※6</sup> となる。さらに、排気筒放出のため高所放出となり、拡散が促進される。

※5 1、2号炉タービン建屋のヒドラジン原液貯蔵タンクは、使用予定がないため運用停止予定。

1、2、3号炉格納容器の各蓄圧タンクは、漏えい時には原子炉格納施設内に留まることから考慮不要である。

相違理由

設備、評価結果の相違

- ・建屋換気の有無、換気風量の差等に伴う影響評価結果の相違（建屋内タンクがスクリーニング評価対象とならない考え方先行各社と相違なし。）
- ・タービン建屋の自然換気による希釈効果については、玄海と同様に評価している。

設備、運用の相違

- ・運用停止予定のタンクは評価していない。（伊方とは相違なし）
- ・原子炉格納施設内のタンクについては、有毒ガスが大気中に多量に漏れ出るおそれがないことから考慮していない。（先行PWRとは相違なし）

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

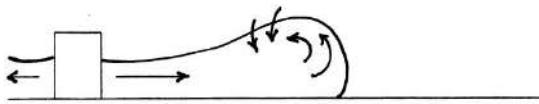
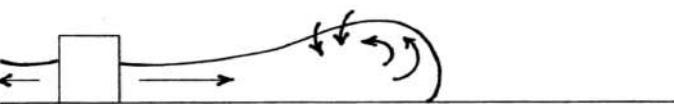
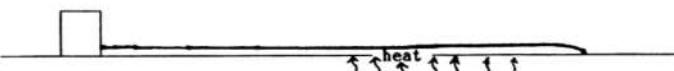
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>※5 薬品漏えい時、建屋内濃度が定常状態となった場合の排気濃度は、ザイデル式に従い、以下の式で評価できる。</p> $C = \frac{E}{Q} \quad \dots \quad (3-9)$ $C_{ppm} = C \times \frac{22.4}{M} \times \frac{273+T}{273} \times \frac{1013}{P} \times 10^6 \quad \dots \quad (3-10)$ <p> <math>C</math> : 排気濃度 (<math>\text{kg}/\text{m}^3</math>)  <math>C_{ppm}</math> : 排気濃度 (ppm)  <math>E</math> : 蒸発率 (<math>\text{kg}/\text{s}</math>)  <math>Q</math> : 換気量 (<math>\text{m}^3/\text{s}</math>)  <math>M</math> : モル質量 (g/mol)  <math>T</math> : 温度 (°C)  <math>P</math> : 気圧 (hPa)         </p> <p>排気濃度は、3-9式におけるC項に該当し、換気量に反比例する。</p> <p>換気量135,000 <math>\text{m}^3/\text{h}</math>の場合、換気量約38 <math>\text{m}^3/\text{s}</math>となり、排気濃度は、蒸発率に対して、1/30以下となる。</p> <p>【玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 有毒ガス（2019年10月15日）を引用】</p> <p>※2 自然換気の排気口の面積約240 <math>\text{m}^2</math>に対して、排気口付近の風速は0.5 <math>\text{m}/\text{s}</math>より大きく、換気量としては約120 <math>\text{m}^3/\text{s}</math>以上となる。</p>	<p>※6 薬品漏えい時、建屋内濃度が定常状態となった場合の排気濃度は、ザイデル式に従い、以下の式で評価できる。</p> $C = \frac{E}{Q} \quad \dots \quad (4-5-9)$ $C_{ppm} = C \times \frac{22.4}{M} \times \frac{273+T}{273} \times \frac{1013}{P} \times 10^6 \quad \dots \quad (4-5-10)$ <p> <math>C</math> : 排気濃度 (<math>\text{kg}/\text{m}^3</math>)  <math>C_{ppm}</math> : 排気濃度 (ppm)  <math>E</math> : 蒸発率 (<math>\text{kg}/\text{s}</math>)  <math>Q</math> : 換気量 (<math>\text{m}^3/\text{s}</math>)  <math>M</math> : モル質量 (g/mol)  <math>T</math> : 温度 (°C)  <math>P</math> : 気圧 (hPa)         </p> <p>排気濃度は、4-5-9式におけるC項に該当し、換気量に反比例する。</p> <p>換気量 6,000 <math>\text{m}^3/\text{min}</math>（3号機原子炉補助建屋）の場合、換気量約100 <math>\text{m}^3/\text{s}</math>となり、排気濃度は、蒸発率に対して、1/100以下となる。</p> <p>※7 例えば自然換気の排気口の面積約160 <math>\text{m}^2</math>に対して、排気口付近の風速は0.4 <math>\text{m}/\text{s}</math>より大きく、換気量としては、約60 <math>\text{m}^3/\text{s}</math>以上となる。</p>	<p>式番号の相違      設備の相違      評価結果の相違      ・換気量に応じた排気濃度の低減効果の相違      評価結果の相違      ・自然換気である建屋の評価結果の相違（玄海とは相違無し）</p>

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>別紙4-6</p> <p>密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取扱いについて</p> <p>1. 密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取扱いの考え方          ガイドにおける有毒ガス防護に係る妥当性確認においては、『ガス発生源の調査（3.評価に当たって行う事項）』の後、『評価対象物質の評価を行い、対象発生源を特定（4.スクリーニング評価）』した上で、『防護措置等を考慮した放出量、拡散の評価（5.有毒ガス影響評価）』を行う。          スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち、敷地内固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが、確実に調査、影響評価及び防護措置の策定ができるように、密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取扱いについて考え方を整理した。          整理に当たっては、ガイドの「3.評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とする場合）を考慮した。</p> <p>【ガイド記載】  <b>(解説-4) 調査対象外とする場合</b>          貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。          (例えば、使用場所が限定されていて貯蔵量及び使用量が少ない試薬等)</p> <p>六フッ化硫黄は、防護判断基準値が高く（22万ppm：空気中の22%），人体に影響を与えるのは、密閉空間で放出される場合に限定される。六フッ化硫黄が漏えいしたとしても、評価地点である中央制御室等の中に保管されておらず、密閉空間ではないことから、運転員等に影響を与えることはないと考えられる。          プロパン、二酸化炭素についても同様に、運転員等に影響を与えることはないと考えられる。</p> <p>以上のことから、密閉空間で人体影響を考慮すべきものについては、有毒ガスとしての評価の対象外であるものと考えられる。</p>	<p>別紙4-6</p> <p>密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取扱いについて</p> <p>1. 密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取扱いの考え方          ガイドにおける有毒ガス防護に係る妥当性確認においては、『ガス発生源の調査（3.評価に当たって行う事項）』の後、『評価対象物質の評価を行い、対象発生源を特定（4.スクリーニング評価）』した上で、『防護措置等を考慮した放出量、拡散の評価（5.有毒ガス影響評価）』を行う。          スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち、敷地内固定源については「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが、確実に調査、影響評価及び防護措置の策定ができるように、密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取扱いについて考え方を整理した。          整理にあたっては、ガイドの「3.評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とする場合）を考慮した。</p> <p>【ガイド記載】  <b>(解説-4) 調査対象外とする場合</b>          貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。          (例えば、使用場所が限定されていて貯蔵量及び使用量が少ない試薬等)</p> <p>六フッ化硫黄は、防護判断基準値が高く（22万ppm：空気中の22%），人体に影響を与えるのは、密閉空間で放出される場合に限定される。六フッ化硫黄が漏えいしたとしても、評価地点である中央制御室等の中に保管されておらず、密閉空間ではないことから、運転員等に影響を与えることはないと考えられる。          プロパン、ブタン、二酸化炭素についても同様に、運転員等に影響を与えることはないと考えられる。</p> <p>以上のことから、密閉空間で人体影響を考慮すべきものについては、有毒ガスとしての評価の対象外であるものと考えられる。</p>	<p>赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）      青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）      緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）</p> <p>・調査対象として特定された有毒化学物質の相違</p>

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>2. 六フッ化硫黄の防護判断基準値</p> <p>産業中毒便覧においては、「ラットを80%六弗化硫黄ガス（=800,000ppm）と、20%酸素の混合ガスに16~24時間曝露したが、何ら特異的な生体影響はない。六弗化硫黄ガスは薬理学的に不活性ガスと考えられる。」と記載されており、六フッ化硫黄に有毒性はない。</p> <p>また、六フッ化硫黄は、有毒化学物質の設定において主たる情報源である国際化学安全性カードにIDLH値がなく急性毒性影響は示されていない物質である。</p> <p>しかしながら、化学物質の有害性評価等の世界標準システム（GHS）で作成されたデータベースにおいては、毒性影響はないとしているものの、「当該物質には麻醉作用があることを示す記述があり、極めて高濃度での弱い麻醉作用以外は不活性のガスであるとの記述もあり、区分3（麻醉作用）とした」と記載されている。</p> <p>また、OECD SIDs文書において、「20人の若年成人に79%のSF<sub>6</sub>（21%のO<sub>2</sub>）を約10分間曝露した結果、55%以上のSF<sub>6</sub>に曝露した被験者は、鎮静作用、眠気および深みのある声質を認めた。4人の被験者はわずかに呼吸困難を感じた。最初の麻醉効果は22%SF<sub>6</sub>で経験された。」と記載されていることから、六フッ化硫黄の防護判断基準値については、保守的に22%を採用した。</p>	<p>2. 六フッ化硫黄の防護判断基準値</p> <p>産業中毒便覧においては、「ラットを80%六弗化硫黄ガス（=800,000ppm）と、20%酸素の混合ガスに16~24時間曝露したが、何ら特異的な生体影響はない。六弗化硫黄ガスは薬理学的に不活性ガスと考えられる。」と記載されており、六フッ化硫黄に有毒性はない。</p> <p>また、六フッ化硫黄は、有毒化学物質の設定において主たる情報源である国際化学物質安全性カードにIDLH値がなく急性毒性影響は示されていない物質である。</p> <p>しかしながら、化学物質の有害性評価等の世界標準システム（GHS）で作成されたデータベースにおいては、毒性影響はないとしているものの、「当該物質には麻醉作用があることを示す記述があり、極めて高濃度での弱い麻醉作用以外は不活性のガスであるとの記述もあり、区分3（麻醉作用）とした」と記載されている。</p> <p>また、OECD SIDs文書において、「20人の若年成人に79%のSF<sub>6</sub>（21%のO<sub>2</sub>）を約10分間曝露した結果、55%以上のSF<sub>6</sub>に曝露した被験者は、鎮静作用、眠気および深みのある声質を認めた。4人の被験者はわずかに呼吸困難を感じた。最初の麻醉効果は22%SF<sub>6</sub>で経験された。」と記載されていることから、六フッ化硫黄の防護判断基準値については、保守的に22%を採用した。</p>	記載表現の相違
<p>3. 漏えい時の影響確認</p> <p>3.1 高密度ガスの拡散について</p> <p>六フッ化硫黄は空気より分子量が大きい高密度ガス（六フッ化硫黄の密度は空気の約5倍）であるため、瞬時に大量に漏えいした場合、事象発生直後は鉛直方向には拡散し難く、水平方向に拡散する中で地表面付近に滞留するが、時間の経過とともに徐々に拡散、希釈される。（第1図参照）</p> <p>(a) 漏えい直後の状態 拡散するガスの前面で鉛直方向に空気を巻き込みながら、水平方向に広がっていく。</p> <p>(b) 漏えいから暫く時間が経過した状態 水平方向（地表付近）に非常に安定な成層を形成するため、周囲の空気の巻込みの影響は小さく、地表面からの熱を受けやすくなる。</p> <p>(c) 漏えいから十分時間が経過した状態 漏えいガスへの周囲からの入熱、風等の影響で鉛直方向にも拡散が起こり、次第に高密度ガスとしての性質を失い、拡散、希釈される。</p>	<p>3. 漏えい時の影響確認</p> <p>3.1 高密度ガスの拡散について</p> <p>六フッ化硫黄は空気より分子量が大きい高密度ガス（六フッ化硫黄の密度は空気の約5倍）であるため、瞬時に大量に漏えいした場合、事象発生直後は鉛直方向には拡散し難く、水平方向に拡散する中で地表面付近に滞留するが、時間の経過とともに徐々に拡散、希釈される。（図1参照）</p> <p>(a) 漏えい直後の状態 拡散するガスの前面で鉛直方向に空気を巻き込みながら、水平方向に広がっていく。</p> <p>(b) 漏えいから暫く時間が経過した状態 水平方向（地表付近）に非常に安定な成層を形成するため、周囲の空気の巻込みの影響は小さく、地表面からの熱を受けやすくなる。</p> <p>(c) 漏えいから十分時間が経過した状態 漏えいガスへの周囲からの入熱、風等の影響で鉛直方向にも拡散が起こり、次第に高密度ガスとしての性質を失い、拡散、希釈される。</p>	図番号の相違

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p>(a) immediately after spill..... effect of gravity flow is large, entrainment of ambient air is effective.</p>  <p>(b) a few time later after ..... very flat heavy gas cloud very strong stratification effect of entrainment is small, effect of heat transfer from ground is large, turbulence damping is important.</p>  <p>(c) enough time later after ..... approaching the behavior of trace gas dispersion</p>  <p>Fig. 3. Dispersion of vapor cloud of the cryogenic liquefied gas</p>	<p>(a) immediately after spill..... effect of gravity flow is large, entrainment of ambient air is effective.</p>  <p>(b) a few time later after ..... very flat heavy gas cloud very strong stratification effect of entrainment is small, effect of heat transfer from ground is large, turbulence damping is important.</p>  <p>(c) enough time later after ..... approaching the behavior of trace gas dispersion</p>  <p>Fig. 3. Dispersion of vapor cloud of the cryogenic liquefied gas</p>	<p>図番号の相違</p>

第1図 高密度ガスの拡散について

(出典：高密度ガスの拡散予測について（大気汚染学会誌 第27巻 第1号（1992））

放出点からある程度距離が離れた地点において、最も漏えいガスが高濃度となるのは、(b)の漏えいから暫く時間が経過した段階における、地表付近に非常に安定な成層を形成した状態と考えられる。

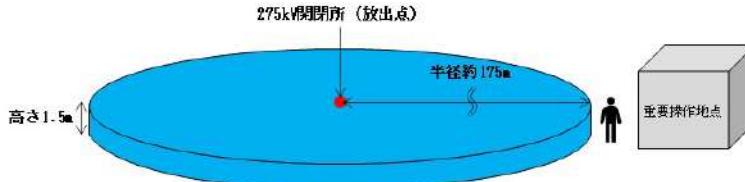
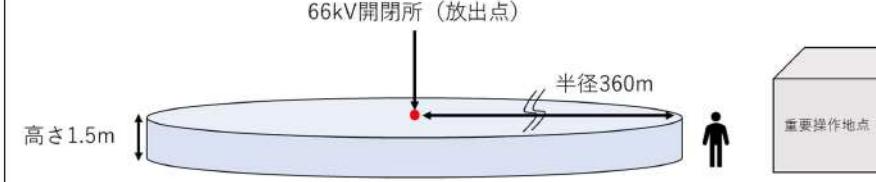
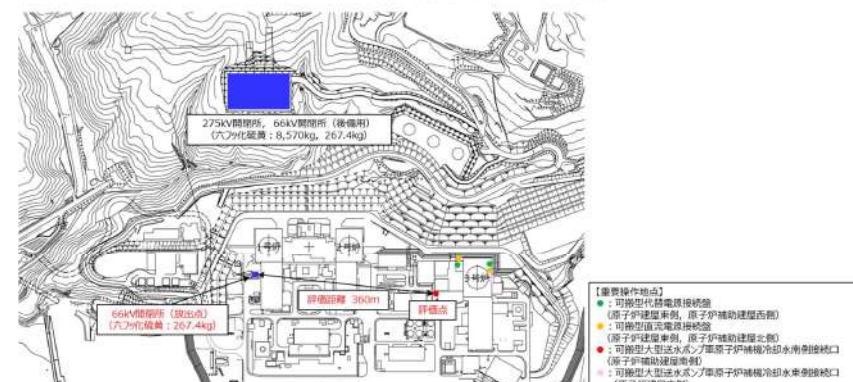
放出点からある程度距離が離れた地点において、最も漏えいガスが高濃度となるのは、(b)の漏えいから暫く時間が経過した段階における、地表付近に非常に安定な成層を形成した状態と考えられる。

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
<p><b>3.2 六フッ化硫黄漏えい時の影響評価</b></p> <p>275kV開閉所に設置されている機器に内包されている六フッ化硫黄（約6,000kg）の全量漏えいを想定した場合、気体の状態方程式に基づき体積換算すると、約1,000m<sup>3</sup>となる。また、275kV開閉所エリア中心から最も近い重要操作地点までの距離は約175mである。</p> <p>ただし、東海第二発電所の開閉所は今後、新設する計画であることから、評価条件は、新設の六フッ化硫黄の貯蔵量を用いた。</p> <p>六フッ化硫黄の漏えい時の挙動を考慮して、半径175mの円柱状に広がり、前頁（b）のように成層を形成した場合を考えると、この六フッ化硫黄が対処要員の口元相当である高さ（1.5m）まで広がった場合の濃度は約0.7%となり、防護判断基準値の22%を下回る。また、濃度100%で希釈されることなく成層を形成した場合、その高さは約1cmとなり、対処要員の活動に支障はない。</p> <p>なお、実際には漏えいガスが評価地点の範囲内で成層状にとどまり続けることはなく、周囲からの入熱や風等の影響で鉛直方向にも拡散、希釈されると考えられることから、対処要員への影響はさらに小さくなると考えられる。</p> <p>したがって、大気拡散による希釈効果に期待しなくとも、濃度が防護判断基準値まで上昇することはない。</p> <p>○評価式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・気体の状態方程式</li> </ul> $pV = \frac{w}{M} RT$ <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器設置中心から最も近い重要操作地点における対処要員口元相当までのエリアの体積 V' の算出</li> <math display="block">V' = \pi r^2 h</math> <li>・機器設置中心から最も近い重要操作地点における六フッ化硫黄の濃度 C (%) の算出</li> <math display="block">C = \frac{V}{V'} \times 100</math> </ul> <p>(評価条件)</p> <p>p : 圧力 (=1atm)</p> <p>V : 六フッ化硫黄の体積 (m<sup>3</sup>)</p> <p>w : 六フッ化硫黄の質量 (=6,000 kg)</p> <p>M : 六フッ化硫黄のモル質量 (=146g/mol)</p> <p>R : モル气体定数 (=0.082L·atm/(K·mol))</p> <p>T : 温度 (=298.15K (25°C))</p> <p>r : 六フッ化硫黄を内包する機器設置エリア中心から最も近い重要操作地点までの距離 (=175m)</p> <p>h : 対処要員の口元相当高さ (=1.5m)</p> <p>C : 機器設置中心から最も近い重要操作地点における六フッ化硫黄の濃度 (%)</p>	<p><b>3.2 六フッ化硫黄漏えい時の影響評価</b></p> <p>66kV開閉所等に設置されている機器に内包されている六フッ化硫黄（約9,200kg）の全量漏えいを想定した場合、気体の状態方程式に基づき体積換算すると、約1,550m<sup>3</sup>となる。また、屋外の六フッ化硫黄が、貯蔵場所の中で最も重要操作地点に近い66kV開閉所エリアに全量貯蔵されていると保守的に想定し評価することとし、66kV開閉所エリア中心から最も近い重要操作地点までの距離は約360mである。</p> <p>ただし、泊発電所の66kV開閉所（後備用）は今後、新設する計画であることから、66kV開閉所（後備用）の評価条件については、66kV開閉所の六フッ化硫黄の貯蔵量を用いた。</p> <p>六フッ化硫黄の漏えい時の挙動を考慮して、半径360mの円柱状に広がり、前頁（b）のように成層を形成した場合を考えると、この六フッ化硫黄が対処要員の口元相当である高さ（1.5m）まで広がった場合の濃度は約0.3%となり、防護判断基準値の22%を下回る。また、濃度100%で希釈されることなく成層を形成した場合、その高さは約0.4cmとなり、対処要員の活動に支障はない。</p> <p>なお、実際には漏えいガスが評価点の範囲内で成層状にとどまり続けることはなく、周囲からの入熱や風等の影響で鉛直方向にも拡散、希釈されると考えられることから、対処要員への影響はさらに小さくなると考えられる。</p> <p>したがって、大気拡散による希釈効果に期待しなくとも、濃度が防護判断基準値まで上昇することはない。</p> <p>○評価式</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・気体の状態方程式</li> </ul> $pV = \frac{w}{M} RT$ <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器設置中心から最も近い重要操作地点における対処要員口元相当までのエリアの体積 V' の算出</li> <math display="block">V' = \pi r^2 h</math> <li>・機器設置中心から最も近い重要操作地点における六フッ化硫黄の濃度 C(%) の算出</li> <math display="block">C = \frac{V}{V'} \times 100</math> </ul> <p>(評価条件)</p> <p>p : 圧力 (=1atm)</p> <p>V : 六フッ化硫黄の体積 (m<sup>3</sup>)</p> <p>w : 六フッ化硫黄の質量 (=9,200kg)</p> <p>M : 六フッ化硫黄のモル質量 (=146g/mol)</p> <p>R : モル气体定数 (=0.082L·atm/(K·mol))</p> <p>T : 温度 (=298.15K (25°C))</p> <p>r : 六フッ化硫黄を内包する機器設置エリア中心から最も近い重要操作地点までの距離 (=360m)</p> <p>h : 対処要員の口元相当高さ (=1.5m)</p> <p>C : 機器設置中心から最も近い重要操作地点における六フッ化硫黄の濃度 (%)</p>	<p>設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・六フッ化硫黄を内包する機器を評価対象にしていることと差異はない。</li> </ul> <p>記載方針の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保守的に屋外に貯蔵されている全ての六フッ化硫黄が同一場所に保管されていると仮定した評価であることを明記した。</li> </ul> <p>評価条件及び結果の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違による評価結果に差があるが、評価の考え方には相違はない。</li> </ul> <p>評価条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違による差異</li> </ul> <p>評価条件の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備の相違による差異</li> </ul>

## 有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所 有毒ガス（令和4年11月18日提出版）	泊発電所 3号炉	相違理由
 <p>第2図 六フッ化硫黄と評価地点の関係</p>	 <p>図2 六フッ化硫黄と評価地点の関係</p>	設備の相違
	 <p>図3 屋外に保管されている六フッ化硫黄と重要操作地点の位置関係</p>	記載方針の相違 ・泊では屋外の六フッ化硫黄が275kV開閉所エリアと66kV開閉所エリアに貯蔵されているが、重要操作地点に最も近い66kV開閉所エリアに全量貯蔵されると保守的に評価したことを図示した。
3.3 重要操作地点での作業を踏まえた影響検討  「3.2 六フッ化硫黄漏えい時の影響評価」では275kV開閉所から最も近い重要操作地点での対処要員の口元相当である高さ1.5mにおける濃度を約0.7%と評価しており、防護判断基準値（22%）に対して1/30以下となり、十分余裕がある。  また、重要操作地点では、可搬型代替注水大型ポンプ及び可搬型代替低圧電源車の接続作業があり、接続口への接続及びホース展張等の際に低姿勢での作業が必要となるが、六フッ化硫黄が濃度100%で希釈されることなく成層を形成した場合の高さは約1cmであり十分低いため、重要操作地点で作業を行う対処要員の対処能力は損なわれない。	3.3 重要操作地点での作業を踏まえた影響検討  「3.2 六フッ化硫黄漏えい時の影響評価」では66kV開閉所から最も近い重要操作地点での対処要員の口元相当である高さ1.5mにおける濃度を約0.3%と評価しており、防護判断基準値（22%）に対して1/70以下となり、十分余裕がある。  また、重要操作地点では、可搬型大型送水ポンプ車及び可搬型代替電源車の接続作業があり、接続口への接続及びホース展張等の際に低姿勢での作業が必要となるが、六フッ化硫黄が濃度100%で希釈されることなく成層を形成した場合の高さは約0.4cmであり十分低いため、重要操作地点で作業を行う対処要員の対処能力は損なわれない。	設備名称の相違 評価結果の相違 設備名称の相違 評価結果の相違 設置エリアの中心から最も近い重要操作地点までの距離の差による相違

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）													泊発電所3号炉										相違理由			
別紙4-7-1 第1表 東海第二発電所の固定源整理表 (敷地内 タンク類) (1/3) 2019年8月末時点													別紙4-7-1 表1 泊発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(1/7) 合と3年2月末時点										敷地内固定源の調査結果の相違 調査時期の相違			
有毒化学物質	保管場所	貯蔵施設	濃度	内容量		有毒ガス判断		調査対象整理				調査対象	有毒化学物質	保管場所	貯蔵施設	濃度	内容量		有毒ガス判断		調査対象整理				調査対象	
				数値	単位	a	b	1	2	3	4						数値	単位	a	b	1	2	3	4		
アソモニア	屋外	溶融炉 アソモニアタンク	25%	1	m³	○	—	×	×	×	×	対象	セメント	放射性廃棄物 処理建屋	アスファルトタンク	100%	29.3 m³	× <sup>*1</sup>	×	—	—	—	—	—	—	—
	屋外	コンデンミ苛性 ソーダ貯蔵タンク	25%	44067	L	× <sup>*1</sup>	×	—	—	—	—	—		放射性廃棄物 処理建屋	セメントホッパ	100%	2 m³	× <sup>*1</sup>	×	—	—	—	—	—	—	
	屋外	水処理苛性ソーダ タンク	25%	10	m³	× <sup>*1</sup>	×	—	—	—	—	—		3号炉 原子炉補助建屋	3-セメントサイロ	100%	4 m³	× <sup>*1</sup>	×	—	—	—	—	—	—	
	屋外	溶融炉 苛性ソーダタンク	25%	3	m³	× <sup>*1</sup>	×	—	—	—	—	—		3号炉 原子炉補助建屋	3-セメント計量器	100%	0.1 m³	× <sup>*1</sup>	×	—	—	—	—	—	—	
	原子炉建屋	薬液タンク	—	5	m³	× <sup>*1</sup>	×	—	—	—	—	—		1号炉 タービン建屋	1-アソモニア原液タンク	25%	8 m³	○	—	×	×	○	—	—	—	
	水処理建屋	水処理苛性ソーダ 計量槽 (A)	25%	540	L	× <sup>*1</sup>	×	—	—	—	—	—		1号炉 タービン建屋	1A-アソモニアタンク	2%	1.5 m³	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—	—	
	水処理建屋	水処理苛性ソーダ 計量槽 (MB-P)	25%	155	L	× <sup>*1</sup>	×	—	—	—	—	—		1号炉 タービン建屋	1B-アソモニアタンク	2%	1.5 m³	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—	—	
硫酸化ナトリウム	屋外	コンデンミ硫酸 タンク	98%	44067	L	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—	アンモニア	2号炉 タービン建屋	2-アソモニア原液タンク	25%	8 m³	○	—	×	×	○	—	—	—	
	屋外	屋外硫酸タンク (R/W)	98%	745	L	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—		2号炉 タービン建屋	2A-アソモニアタンク	2%	1.5 m³	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—	—	
	屋外	水処理希硫酸槽 (10%硫酸)	10%	444	L	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—		3号炉 タービン建屋	3-アソモニア原液タンク	25%	10 m³	○	—	×	×	○	—	—	—	
	屋外	水処理硫酸希釈槽 (10%硫酸)	10%	1183	L	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—		3号炉 タービン建屋	3A-アソモニアタンク	2%	1.5 m³	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—	—	
	屋外	水処理硫酸貯槽	98%	3	m³	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—		3号炉 タービン建屋	3B-アソモニアタンク	2%	1.5 m³	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—	—	
	水処理建屋	水処理硫酸希釈槽	20%	880	L	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—		1号炉 タービン建屋	1-ヒドラジン原液タンク	32%	4.5 m³	○	—	×	×	○	—	—	—	
	水処理建屋	水処理硫酸希釈槽 (MB-P)	20%	25	L	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—		1号炉 タービン建屋	1A-ヒドラジンタンク	2.5%	1 m³	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—	—	
	水処理建屋	水処理硫酸計量槽	98%	160	L	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—		1号炉 タービン建屋	1B-ヒドラジンタンク	2.5%	1 m³	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—	—	
	水処理建屋	水処理硫酸計量槽 (MB-P)	98%	25	L	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—		2号炉 タービン建屋	2-ヒドラジン原液タンク	32%	4.5 m³	○	—	×	×	○	—	—	—	
	次亜塩素酸ナトリウム	飲料水滅菌装置室	98%	200	L	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—		2号炉 タービン建屋	2A-ヒドラジンタンク	2.5%	1 m³	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—	—	
次亜塩素酸ナトリウム	水処理建屋	飲料水滅菌装置	12%	200	L	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—		2号炉 タービン建屋	2B-ヒドラジンタンク	2.5%	1 m³	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—	—	
	水処理建屋	次亜塩素酸ソーダタンク	6%	23	L	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—		3号炉 タービン建屋	3-ヒドラジン原液タンク	32%	12 m³	○	—	×	×	○	—	—	—	
	水処理建屋	次亜塩素酸ソーダタンク	6%	23	L	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—		3号炉 タービン建屋	3A-ヒドラジンタンク	2%	1.5 m³	× <sup>*2</sup>	×	—	—	—	—	—	—	
a : ガス化する（※1 固体又は固体を溶かした水溶液、※2 挥発性が乏しい液体）													a : ガス化する（※1 固体又は固体を溶かした水溶液、※2 :揮発性が乏しい液体）													
b : エアロゾル化する													b : エアロゾル化する													
1 : ボンベ等に保管されている													1 : ボンベ等に保管されている													
2 : 試薬類であるか													2 : 試薬類であるか													
3 : 屋内に保管されている													3 : 屋内に保管されている													
4 : 開放空間での人体への影響がない													4 : 開放空間での人体への影響がない													
※ : 1, 2号炉タービン建屋のヒドラジン原液貯蔵タンクは、使用予定がなく運用停止予定のため記載していない。													※ : 1, 2号炉タービン建屋のヒドラジン原液貯蔵タンクは、使用予定がなく運用停止予定のため記載していない。													
運用の相違 ・運用停止予定の薬品タンクについて、本表に記載していないことを明記した。													運用の相違 ・運用停止予定の薬品タンクについて、本表に記載していないことを明記した。													

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）												泊発電所3号炉										相違理由		
有毒化学物質	保管場所	貯蔵施設	濃度	内容量		有毒ガス判断		調査対象整理				調査対象	表1 泊発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(2/7)											
				数値	単位	a	b	1	2	3	4		a	b	1	2	3	4	調査対象	調査対象	調査対象	調査対象		
エチレングリコール	廃棄物処理棟	O/G GLYCOLタンク	-	600	L	×	※2	×	-	-	-	-	3 B - スチームコンバータ液注入タンク	2%	0.15 m <sup>3</sup>	×	-	-	-	-	-	-	-	
五ほう酸ナトリウム	原子炉建屋	SLC タンク	14~26%	19500	m <sup>3</sup>	×	※1	×	-	-	-	-	3 - よう素除去薬品タンク	≥35%	2.5 m <sup>3</sup>	○	-	×	×	○	-	-	-	
第3リン酸ソーダ	補助ボイラービル	H/B薬注タンク	-	0.28	m <sup>3</sup>	×	※1	×	-	-	-	-	補助ボイラービル（1, 2号機）	2%	0.15 m <sup>3</sup>	×	-	-	-	-	-	-	-	
硫酸第一鉄	屋外	硫酸第一鉄溶解タンク	-	7	kL	×	※1	×	-	-	-	-	補助ボイラービル（1, 2号機）	4%	0.15 m <sup>3</sup>	×	-	-	-	-	-	-	-	
環状窒素硫黄系化合物	廃棄物処理建屋	殺藻剤タンク（ミクロンSDN210）	-	0.1	m <sup>3</sup>	×	※2	×	-	-	-	-	補助ボイラービル（3号機）	2%	0.5 m <sup>3</sup>	×	-	-	-	-	-	-	-	
酸化ナトリウム、水酸化カリウム	廃棄物処理建屋	防食防スケール剤タンク（クリオカルS-971）	-	2.8	m <sup>3</sup>	×	※1	×	-	-	-	-	補助ボイラービル（3号機）	10%	0.15 m <sup>3</sup>	×	-	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸ナトリウム、有機窒素系化合物	タービン建屋	TCW RCW薬注タンク（クリックスL-111）	-	340	L	×	※1	×	-	-	-	-	1号炉周辺補機棟	1 A - ほう酸タンク	≥21,000ppm as B	20 m <sup>3</sup>	×	-	-	-	-	-	-	-
チオ硫酸ナトリウム、水酸化ナトリウム					m <sup>3</sup>	×	※1	×	-	-	-	-	1号炉周辺補機棟	1 B - ほう酸タンク	≥21,000ppm as B	20 m <sup>3</sup>	×	-	-	-	-	-	-	-
銀ゼオライト					t	×	※1	×	-	-	-	-	1号炉周辺補機棟	1 - ほう酸補給タンク	21,000ppm as B	1.5 m <sup>3</sup>	×	-	-	-	-	-	-	-
A重油	屋外	重油貯蔵タンク	-	500	kL	×	※2	×	-	-	-	-	1号炉周辺補機棟	1 - ほう酸注入タンク	≥21,000ppm as B	2.46 m <sup>3</sup>	×	-	-	-	-	-	-	-
	補助ボイラービル	H/B FUEL TANK	-	1900	L	×	※2	×	-	-	-	-	1号炉原原子炉格納施設内	1 A - 蓄圧タンク	≥2,900ppm as B	56.5 m <sup>3</sup>	×	○	×	×	○	-	-	-
	補助ボイラービル	L/B FUEL TANK	-	450	L	×	※2	×	-	-	-	-	1号炉原原子炉格納施設内	1 B - 蓄圧タンク	≥2,900ppm as B	56.5 m <sup>3</sup>	×	○	×	×	○	-	-	-
	新重油タンクエリア（泉水池地下）	重油貯蔵タンク	-	500	m <sup>3</sup>	×	※2	×	-	-	-	-	1号炉周辺補機棟	1 - 燃料取替用水タンク	≥2,900ppm as B	1,600 m <sup>3</sup>	×	×	-	-	-	-	-	-
灯油（キシレン）	屋外	溶融炉灯油タンク	-	10	m <sup>3</sup>	×	※2	×	-	-	-	-	2号炉周辺補機棟	2 A - ほう酸タンク	≥21,000ppm as B	20 m <sup>3</sup>	×	-	-	-	-	-	-	-
a : ガス化する（※1：固体又は固体を溶かした水溶液、※2：揮発性が乏しい液体）												a : ガス化する（※1：固体又は固体を溶かした水溶液、※2：揮発性が乏しい液体）												
b : エアロゾル化する												b : エアロゾル化する												
1 : ボンベ等に保管されている												1 : ボンベ等に保管されている												
2 : 試薬類であるか												2 : 試薬類であるか												
3 : 屋内に保管されている												3 : 屋内に保管されている												
4 : 開放空間での人体への影響がない												4 : 開放空間での人体への影響がない												

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）											泊発電所3号炉										相違理由		
有毒化学物質	保管場所	貯蔵施設	濃度	内容量		有毒ガス判断		調査対象整理				調査対象	表1 泊発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(3/7)										
				数值	単位	a	b	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	調査対象		
軽油	屋外	軽油貯蔵タンク	-	670	kL	×※2	×	-	-	-	-	-	3号炉 原子炉補助建屋	3-ほう酸補給タンク	21,000ppm as B	3 m <sup>3</sup>	×※1	×	-	-	-	-	
	可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）（地下）	可搬型設備用軽油タンク（西側）	-	120	m <sup>3</sup>	×※2	×	-	-	-	-	-	3号炉 原子炉補助建屋	3-ほう酸注入タンク	≥21,000ppm as B	6 m <sup>3</sup>	×※1	×	-	-	-	-	
	可搬型重大事故等対処設備保管場所（南側）（地下）	可搬型設備用軽油タンク（南側）	-	120	m <sup>3</sup>	×※2	×	-	-	-	-	-	3号炉原子炉格納容 施設内	3A-蓄圧タンク	≥3,000ppm as B	41 m <sup>3</sup>	×※1	○	×	×	○	-	
	原子炉建屋付属棟	2C D/G FUEL DAY TANK	-	13.1	m <sup>3</sup>	×※2	×	-	-	-	-	-	3号炉原子炉格納施 設内	3B-蓄圧タンク	≥3,000ppm as B	41 m <sup>3</sup>	×※1	○	×	×	○	-	
	原子炉建屋付属棟	2D D/G FUEL DAY TANK	-	13.1	m <sup>3</sup>	×※2	×	-	-	-	-	-	3号炉原子炉格納施 設内	3C-蓄圧タンク	≥3,000ppm as B	41 m <sup>3</sup>	×※1	○	×	×	○	-	
	原子炉建屋付属棟	HPCS D/G FUEL DAY TANK	-	7	m <sup>3</sup>	×※2	×	-	-	-	-	-	3号炉周辺補機棟	3-燃料取替用水ピット	≥3,000ppm as B	2000 m <sup>3</sup>	×※1	×	-	-	-	-	
	消火ポンプ室	消火ポンプディーゼル用ディタ ンク	-	360	L	×※2	×	-	-	-	-	-	1号炉タービン建屋	1-塩酸貯槽	35%	22 m <sup>3</sup>	○	-	×	×	○	-	
	常設代替高圧電源装置置場（地下）	軽油貯蔵タンク	-	800	m <sup>3</sup>	×※2	×	-	-	-	-	-	1号炉タービン建屋	1-塩酸計量槽	35%	3 m <sup>3</sup>	○	-	×	×	○	-	
	緊急時対策所	緊急時対策所用発電機燃料油サービスタンク	-	1300	L	×※2	×	-	-	-	-	-	2号炉タービン建屋	2-塩酸貯槽	35%	22 m <sup>3</sup>	○	-	×	×	○	-	
	緊急時対策所（地下）	緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク	-	75	m <sup>3</sup>	×※2	×	-	-	-	-	-	2号炉タービン建屋	2-塩酸計量槽	35%	3 m <sup>3</sup>	○	-	×	×	○	-	
軽油、灯油	屋内	油倉庫（屋内貯蔵所）	-	2200	L	×※2	×	-	-	-	-	-	3号炉タービン建屋	3A-塩酸計量槽	35%	4.4 m <sup>3</sup>	○	-	×	×	○	-	
ガソリン	屋内	油倉庫（屋内貯蔵所）	-	900	L	○	-	×	×	○	-	-	3号炉タービン建屋	3B-塩酸計量槽	35%	4.4 m <sup>3</sup>	○	-	×	×	○	-	
アルコール類	屋内	油倉庫（屋内貯蔵所）	-	200	L	○	-	×	×	○	-	-	1, 2号炉 給排水処理建屋	塩酸貯槽	35%	15 m <sup>3</sup>	○	-	×	×	○	-	
水酸化ナトリウム	メタノール	機械室上屋-1	1, 2号炉 給排水処理建屋	メタノールタンク【設置予定】	苛性ソーダ貯槽	アミオン塔苛性ソーダ計量槽	混床式ポリシャー塔苛性ソーダ計量槽	25%	0.67 m <sup>3</sup>	0.36 m <sup>3</sup>	0.44 m <sup>3</sup>	54%	0.44 m <sup>3</sup>	0.88 m <sup>3</sup>	27 m <sup>3</sup>	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）		泊発電所3号炉										相違理由
有毒化学物質	保管場所	貯蔵施設	濃度	内容量	有毒ガス判断		調査対象整理				調査対象	
					a	b	1	2	3	4		
水酸化ナトリウム	1号炉原子炉補助建屋	1- よう素除去薬品タンク	≥30%	15 m <sup>3</sup>	×*	×	×	-	-	-	-	
	2号炉原子炉補助建屋	2- よう素除去薬品タンク	≥30%	15 m <sup>3</sup>	×*	×	×	-	-	-	-	
	3号炉 原子炉補助建屋	3-pH調整剤貯蔵タンク	30%	1.2 m <sup>3</sup>	×*	×	×	-	-	-	-	
	3号炉 原子炉補助建屋	3-1次系か性ソーダタンク	25%	4 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	3号炉 原子炉補助建屋	3-廃液貯蔵ピットか性ソーダ計量タンク	25%	0.3 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	3号炉 原子炉補助建屋	3-酸液ドレンタンクか性ソーダ計量タンク	25%	0.02 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	1号炉タービン建屋	1-苛性ソーダ貯槽	25%	26.5 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	1号炉タービン建屋	1-苛性ソーダ計量槽	25%	3.4 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	2号炉タービン建屋	2-苛性ソーダ貯槽	25%	26.5 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	2号炉タービン建屋	2-苛性ソーダ計量槽	25%	3.4 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	3号炉タービン建屋	3-苛性ソーダ貯槽	25%	50 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	3号炉タービン建屋	3A-苛性ソーダ計量槽	25%	3.7 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	3号炉タービン建屋	3B-苛性ソーダ計量槽	25%	3.7 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	3号炉 給排水処理建屋	3A-苛性ソーダ貯槽	25%	15 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	3号炉 給排水処理建屋	3B-苛性ソーダ貯槽	25%	15 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	3号炉 給排水処理建屋	3A-苛性ソーダ計量槽	25%	0.89 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	3号炉 給排水処理建屋	3B-苛性ソーダ計量槽	25%	0.89 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	海水淡水化設備建屋	3A-苛性ソーダ貯槽	25%	8 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	海水淡水化設備建屋	3B-苛性ソーダ貯槽	25%	1.5 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	海水淡水化設備建屋	3A-苛性ソーダ希釈槽	10%	0.28 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	海水淡水化設備建屋	3B-苛性ソーダ希釈槽	10%	0.28 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	放射性廃棄物処理建屋	アスファルト固化装置 中和剤タンク	25%	16 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	
	1号炉 原子炉補助建屋	廃液蒸発装置 中和剤計量タンク	25%	0.02 m <sup>3</sup>	×*	×	-	-	-	-	-	

a : ガス化する（※1: 固体又は固体を溶かした水溶液、※2: 握発性が乏しい液体）

b : エアロゾル化する

1 : ボンベ等に保管されている

2 : 試薬類であるか

3 : 屋内に保管されている

4 : 開放空間での人体への影響がない

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）		泊発電所3号炉								相違理由
有毒化学物質	保管場所	貯蔵施設	濃度	内容量	有毒ガス判断	調査対象整理				敷地内固定源の調査結果の相違
						a	b	1	2	
水酸化ナトリウム	1号炉原子炉補助建屋	廃液蒸発装置 中和剤注入タンク	25%	0.3 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	敷地内固定源の調査結果の相違
	1号炉原子炉補助建屋	酸液ドレンタンク 中和剤計量タンク	25%	0.002 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
	3号炉原子炉補助建屋	セメント固化装置 3 - 中和剤計量管	25%	0.01 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
	総合管理事務所排水処理装置上屋	苛性貯槽	25%	0.2 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
	機械室上屋-1	苛性ソーダタンク 【設置予定】	20%	2 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
硫酸	機械室上屋-1	酸タンク 【設置予定】	25%	0.2 m <sup>3</sup>	× <sup>*2</sup> ×	—	—	—	—	
硫酸銅	1, 2号炉給排水処理建屋	ビドラジン処理液溶解槽	10%	0.9 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
	3号炉給排水処理建屋	3 A - ビドラジン処理液溶解槽	10%	0.31 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
	3号炉給排水処理建屋	3 B - ビドラジン処理液溶解槽	10%	0.31 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
塩化第二鉄	海水淡水化設備建屋	3 - 塩化第二鉄貯槽	37%	2 m <sup>3</sup>	× <sup>*2</sup> ×	—	—	—	—	
亜硫酸水素ナトリウム	海水淡水化設備建屋	3 - 亜硫酸ソーダ貯槽	20%	0.24 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
	海水淡水化設備建屋	3 - 亜硫酸ソーダ計量槽	20%	0.24 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
	海水淡水化設備建屋	3 - 亜硫酸ソーダ計量器	20%	0.003 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
次亜塩素酸ナトリウム	1, 2号炉給排水処理建屋	次亜塩素酸ソーダ貯槽	2%	0.31 m <sup>3</sup>	× <sup>*2</sup> ×	—	—	—	—	
	3号炉給排水処理建屋	3 - 次亜塩素酸ソーダ貯槽	2%	0.31 m <sup>3</sup>	× <sup>*2</sup> ×	—	—	—	—	
非晶質シリカ	放射性廃棄物処理建屋	固化装置消泡剤タンク	20%	0.31 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
	3号炉原子炉補助建屋	セメント固化装置 3 - 消泡剤タンク	10%	0.135 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
	3号炉原子炉補助建屋	セメント固化装置 3 - 消泡剤計量管	10%	0.0065 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	放射性廃棄物処理建屋	固化装置溶剤タンク	≥99%	0.7 m <sup>3</sup>	○ — × × ○ —	—	—	—	—	
酢酸亜鉛	1号炉原子炉補助建屋	1 - 亜鉛供給タンク	1,500ppm as Zn	0.3 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
	2号炉原子炉補助建屋	2 - 亜鉛供給タンク	1,500ppm as Zn	0.3 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
	3号炉原子炉補助建屋	3 - 亜鉛供給タンク	1,500ppm as Zn	0.15 m <sup>3</sup>	× <sup>*1</sup> ×	—	—	—	—	
軽油	1号炉屋外埋設	ディーゼル発電機設備燃料油貯油槽 (1A1, 1A2, 1B1, 1B2)	—	461.6 kL	× <sup>*2</sup> ×	—	—	—	—	
	2号炉屋外埋設	ディーゼル発電機設備燃料油貯油槽 (2A1, 2A2, 2B1, 2B2)	—	461.6 kL	× <sup>*2</sup> ×	—	—	—	—	

a : ガス化する（※1: 固体又は固体を溶かした水溶液、※2: 挥発性が乏しい液体）

b : エアゾル化する

1: ボンベ等に保管されている

2: 試薬類であるか

3: 屋内に保管されている

4: 開放空間での人体への影響がない

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）		泊発電所 3号炉								相違理由
有毒化学物質	保管場所	貯蔵施設	濃度	内容量	有毒ガス判断		調査対象整理			敷地内固定源の調査結果の相違
					a	b	1	2	3	
軽油	3号炉屋外埋設	ディーゼル発電機設備燃料油貯油槽(3A1, 3A2)	-	295.88 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	3号炉屋外埋設	ディーゼル発電機設備燃料油貯油槽(3B1, 3B2)	-	295.8 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	1号炉周辺補機棟1A-ディーゼル発電機補助タンク室	1 A-燃料油サービスタンク	-	11 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	1号炉周辺補機棟1B-ディーゼル発電機補助タンク室	1 B-燃料油サービスタンク	-	11 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	1号炉周辺補機棟1A-ディーゼル発電機補機室	1 A-燃料油ドレンタンク	-	0.1 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	1号炉周辺補機棟1B-ディーゼル発電機補機室	1 B-燃料油ドレンタンク	-	0.1 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	2号炉周辺補機棟2A-ディーゼル発電機補助タンク室	2 A-燃料油サービスタンク	-	11 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	2号炉周辺補機棟2B-ディーゼル発電機補助タンク室	2 B-燃料油サービスタンク	-	11 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	2号炉周辺補機棟2A-ディーゼル発電機補機室	2 A-燃料油ドレンタンク	-	0.1 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	2号炉周辺補機棟2B-ディーゼル発電機補機室	2 B-燃料油ドレンタンク	-	0.1 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	3号炉周辺補機棟3A-燃料油サービスタンク室	3A-燃料油サービスタンク	-	13 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	3号炉原予炉建屋3B-燃料油サービスタンク室	3B-燃料油サービスタンク	-	13 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	3号炉ディーゼル発電機建屋3A-ディーゼル発電機補機室	3A-燃料油ドレンタンク	-	0.2 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	3号炉ディーゼル発電機建屋3B-ディーゼル発電機補機室	3B-燃料油ドレンタンク	-	0.2 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
A重油	3号炉屋外埋設	燃料タンク(SA) 【設置予定】	-	約55 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	1, 2号炉エリア屋外タンク貯蔵所	補助ボイラ-燃料タンク	-	600 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
	3号炉エリア屋外タンク貯蔵所	3-補助ボイラ-燃料タンク	-	720 kL	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-
水酸化カルシウム粉末	3号炉原予炉補助建屋	セメント固化装置 3-薬液貯蔵ホッパ	100%	5 m <sup>3</sup>	✗ <sup>#2</sup>	✗	-	-	-	-

a : ガス化する（※1: 固体又は固体を溶かした水溶液、※2: 挥発性が乏しい液体）

b : エアロゾル化する

1 : ボンベ等に保管されている

2 : 試薬類であるか

3 : 屋内に保管されている

4 : 開放空間での人体への影響がない

## 泊発電所 3号炉 DB基準適合性 比較表

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）		泊発電所3号炉									相違理由
		表1 泊発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(7/7)									
有毒化学物質	保管場所	貯蔵施設	濃度	内容量	有毒ガス判断		調査対象整理			調査対象	
					a	b	1	2	3	4	
水酸化カルシウム粉末	3号炉 原子炉補助建屋	セメント固化装置 3-薬液計量器	100%	0.15 m <sup>3</sup>	×※ <sub>2</sub>	×	-	-	-	-	敷地内固定源の調査結果の相違
超耐寒3%たん白泡消火薬剤 (泡第52~1号)	泡消火設備建屋 (3号炉)	泡原液タンク	-	0.85 m <sup>3</sup>	×※ <sub>2</sub>	×	-	-	-	-	
		泡消火設備建屋 (3号炉)		1 m <sup>3</sup>	×※ <sub>2</sub>	×	-	-	-	-	

a : ガス化する（※1: 固体又は固体を溶かした水溶液、※2: 挥発性が乏しい液体）

b : エアロゾル化する

1 : ボンベ等に保管されている

2 : 試薬類であるか

3 : 屋内に保管されている

4 : 開放空間での人体への影響がない

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）											泊発電所3号炉										相違理由			
第2表 東海第二発電所の固定源整理表 (敷地内 ボンベ) (1/5)											表2 泊発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ類）(1/5)										敷地内固定源の調査結果の相違			
有毒化学物質	保管場所	貯蔵施設	濃度	内容量			有毒ガス判断	調査対象整理				調査対象	令和3年2月末時点										調査時期の相違	
				数値	単位	個数		a	b	1	2	3	4	a b		1	2	3	4	調査対象				
二酸化炭素	タービン建屋	ガスボンベ	-	45	kg	12	○	-	○	-	-	-	-	1号炉タービン建屋 B1F CO <sub>2</sub> 供給装置	ガスボンベ	≥99.5%	30kg×15本	○	-	○	-	-	-	-
	タービン建屋	ガスボンベ	-	45	kg	27	○	-	○	-	-	-	-	1号炉タービン建屋 B1F CO <sub>2</sub> 消火設備	ガスボンベ	≥99.5%	46.4kg×2本	○	-	○	-	-	-	-
	タービン建屋	ガスボンベ	-	45	kg	20	○	-	○	-	-	-	-	1号炉タービン建屋 B1F CO <sub>2</sub> 消火設備	ガスボンベ	≥99.5%	1.2kg×2本	○	-	○	-	-	-	-
	屋外	ガスボンベ	-	45	kg	56	○	-	○	-	-	-	-	1号炉タービン建屋 2F ハロン消火装置	ガスボンベ	≥99.5%	1.1kg×3本	○	-	○	-	-	-	-
	屋外	ガスボンベ	-	45	kg	72	○	-	○	-	-	-	-	1号炉発電機ガスボンベ貯蔵庫	ガスボンベ	≥99.5%	30kg×30本	○	-	○	-	-	-	-
	東1C2H3パンカー	ガスボンベ	-	45	kg	12	○	-	○	-	-	-	-	1号炉D/G消火用CO <sub>2</sub> ボンベ室	ガスボンベ	≥99.5%	45kg×40本	○	-	○	-	-	-	-
	東1H1H2パンカー	ガスボンベ	-	45	kg	10	○	-	○	-	-	-	-	1号炉D/G消火用CO <sub>2</sub> ボンベ室	ガスボンベ	≥99.5%	0.65kg×6本	○	-	○	-	-	-	-
混合ガス (アルゴン +窒素)	ランドリー ボイラ室	ガスボンベ	50% 50%	83	L	9	○	-	○	-	-	-	-	1号炉原子炉補助建屋 11ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	30kg×31本	○	-	○	-	-	-	-
ハロン1301	緊急時対策所	ガスボンベ	-	68	L	14	○	-	○	-	-	-	-	1号炉原子炉補助建屋 12ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	1.5kg×25本	○	-	○	-	-	-	-
	緊急時対策所	ガスボンベ	-	14	L	8	○	-	○	-	-	-	-	1号炉原子炉補助建屋 13ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	45kg×19本	○	-	○	-	-	-	-
	常設代替高圧電源 装置置場	ガスボンベ	-	68	L	20	○	-	○	-	-	-	-	1号炉原子炉補助建屋 14ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	45kg×19本	○	-	○	-	-	-	-
	常設代替高圧電源 装置置場	ガスボンベ	-	14	L	8	○	-	○	-	-	-	-	2号炉タービン建屋 CO <sub>2</sub> 供給装置	ガスボンベ	≥99.5%	0.65kg×15本	○	-	○	-	-	-	-
	常設代替高圧電源 装置置場	ガスボンベ	-	68	L	9	○	-	○	-	-	-	-	2号炉タービン建屋 CO <sub>2</sub> 消火設備	ガスボンベ	≥99.5%	45kg×2本	○	-	○	-	-	-	-
	常設代替高圧電源 装置置場	ガスボンベ	-	68	L	14	○	-	○	-	-	-	-	2号炉タービン建屋 ハロン消火装置	ガスボンベ	≥99.5%	30kg×3本	○	-	○	-	-	-	-
a ガス化する b エアロゾル化する 1 ボンベ等に保管されている 2 試薬類であるか 3 屋内に保管されている 4 開放空間での人体への影響がない																								
a : ガス化する b : エアロゾル化する 1 : ボンベ等に保管されている 2 : 試薬類であるか 3 : 屋内に保管されている 4 : 開放空間での人体への影響がない																								

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）											泊発電所3号炉										相違理由
第2表 東海第二発電所の固定源整理表 (敷地内 ボンベ) (2/5)											表2 泊発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ類）(2/5)										敷地内固定源の調査結果の相違
有毒化学物質	保管場所	貯蔵施設	濃度	内容量			有毒ガス判断	調査対象整理				有毒ガス判断	濃度	内容量	調査対象整理				調査対象		
				数値	単位	個数		a	b	1	2	3			1	2	3	4			
ハロン1301	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	3	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉タービン建屋B1F CO <sub>2</sub> 容器ユニット	ガスボンベ	≥99.5%	50kg×2本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	3	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉タービン建屋B1F CO <sub>2</sub> 容器ユニット	ガスボンベ	≥99.5%	20kg×5本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-	-	3-発電機ガスボンベ貯蔵庫	ガスボンベ	≥99.5%	50kg×24本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉タービン建屋2F 消火装置	ガスボンベ	≥99.5%	20kg×4本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉タービン建屋1F	ガスボンベ	≥99.5%	50kg×17本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉D/G消火用CO <sub>2</sub> ボンベ室	ガスボンベ	≥99.5%	500kg×46本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉D/G消火用CO <sub>2</sub> ボンベ室	ガスボンベ	≥99.5%	50kg×6本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉D/G消火用CO <sub>2</sub> ボンベ室	ガスボンベ	≥99.5%	22.6kg×5本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	4	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉原子炉補助建屋31ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	8.5kg×30本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉原子炉補助建屋32ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	7kg×16本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉原子炉補助建屋33ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	1kg×13本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉原子炉補助建屋34ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	1kg×12本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	4	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉原子炉補助建屋36ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	1kg×20本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉中央制御室消火用ボンベ保管スペース	ガスボンベ	≥99.5%	0.65kg×3本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉補助ボイラー建屋	ガスボンベ	≥99.5%	0.65kg×1本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-	-	3号炉循環水建屋C3ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	1kg×5本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	3	○	-	○	-	-	-	-	-	放射性廃棄物処理建屋 W1ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	0.65kg×6本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	7	○	-	○	-	-	-	-	-	放射性廃棄物処理建屋W2ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	0.65kg×2本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-	-	1, 2号炉1次系窒素ボンベ室	ガスボンベ	≥99.5%	35kg×42本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-	-	1, 2号炉原子炉補助建屋ハロンガス庫	ガスボンベ	≥99.5%	0.65kg×5本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-	-	固体廃棄物貯蔵庫S1ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	55kg×99本	○ - ○ - - - -	-	
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-	-	固体廃棄物貯蔵庫S1ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.5%	1kg×4本	○ - ○ - - - -	-	
ハロン1301	1号炉タービン建屋ハロン消火装置														1号炉タービン建屋ハロン消火装置	ガスボンベ	≥99.6%	50kg×3本	○ - ○ - - - -	-	
	1号炉タービン建屋ハロン消火装置														1号炉タービン建屋ハロン消火装置	ガスボンベ	≥99.6%	20kg×1本	○ - ○ - - - -	-	
	1号炉原子炉補助建屋11ボンベ庫														1号炉原子炉補助建屋11ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×30本	○ - ○ - - - -	-	

- a ガス化する
- b エアロゾル化する
- 1 ボンベ等に保管されている
- 2 試薬類であるか
- 3 屋内に保管されている
- 4 開放空間での人体への影響がない

## 泊発電所 3号炉 DB 基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）												泊発電所3号炉										相違理由			
第2表 東海第二発電所の固定源整理表 (敷地内 ボンベ) (3/5)												表2 泊発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ類）(3/5)										敷地内固定源の調査結果の相違			
有毒化学物質	保管場所	貯蔵施設	濃度	内容量			有毒ガス判断	調査対象整理				調査対象													
				数値	単位	個数		a	b	1	2	3	4	a	b	1	2	3	4	調査対象					
ハロン1301	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	4	○	-	○	-	-	-	-	ハロン1301	1号炉原子炉補助建屋12ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×24本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-		1号炉周辺機棟13ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×39本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-		1号炉周辺機棟14ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×17本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-		2号炉タービン建屋ハロング消火装置	ガスボンベ	≥99.6%	50kg×3本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-		2号炉タービン建屋ハロング消火装置	ガスボンベ	≥99.6%	20kg×1本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	4	○	-	○	-	-	-	-		2号炉原子炉補助建屋21ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×30本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	4	○	-	○	-	-	-	-		2号炉原子炉補助建屋22ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×23本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	4	○	-	○	-	-	-	-		2号炉周辺機棟23ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×33本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	3	○	-	○	-	-	-	-		2号炉周辺機棟24ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×17本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	4	○	-	○	-	-	-	-		2号炉周辺機棟25ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×2本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-		2号炉原子炉補助建屋31ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×51本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-		2号炉周辺機棟32ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×20本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	3	○	-	○	-	-	-	-		3号炉周辺機棟33ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×30本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	4	○	-	○	-	-	-	-		3号炉周辺機棟34ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×27本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-		3号炉原子炉補助建屋35ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	10kg×4本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-		3号炉原子炉補助建屋36ボンベ庫(非管)	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×37本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	8	○	-	○	-	-	-	-		3号炉循環水建屋C3ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×13本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-		3号炉循環水建屋C3ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	40kg×2本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-		3号炉電気建屋 補充用ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×40本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-		3号炉電気建屋 補充用ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×40本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	5	○	-	○	-	-	-	-		放射性廃棄物処理建屋W1ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×29本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	3	○	-	○	-	-	-	-		放射性廃棄物処理建屋W2ボンベ庫	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×10本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	13.4	L	517	○	-	○	-	-	-	-		1, 2号炉出入管理建屋 ハロングス庫	ガスボンベ	≥99.6%	30kg×5本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	517	○	-	○	-	-	-	-		緊急時対策所 待機所空調上屋	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×5本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	3	○	-	○	-	-	-	-		緊急時対策所 指揮所空調上屋	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×5本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋	ガスボンベ	-	68	L	13.4	○	-	○	-	-	-	-		1, 2号炉出入管理建屋 通信機械室	ガスボンベ	≥99.6%	60kg×1本	○	-	○	-	-	-	-

- a ガス化する
- b エアロゾル化する
- 1 ボンベ等に保管されている
- 2 試薬類であるか
- 3 屋内に保管されている
- 4 開放空間での人体への影響がない

## 泊発電所3号炉 DB基準適合性 比較表

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）  
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）  
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

有毒ガス防護（第26条 原子炉制御室等、第34条 緊急時対策所）

東海第二発電所（令和4年11月18日提出版）											泊発電所3号炉										相違理由			
第2表 東海第二発電所の固定源整理表 (敷地内 ボンベ) (4/5)											表2 泊発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ類）(4/5)										敷地内固定源の調査結果の相違			
有毒化学物質	保管場所	貯蔵施設	濃度	内容量			有毒ガス判断	調査対象整理				濃度	内容量	調査対象整理				調査対象						
				数値	単位	個数		a	b	1	2	3		a	b	1	2	3	4					
ハロン1301	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	68	L	4	○	-	○	-	-	-	-	1, 2号炉出入管理建屋通信炉機室	ガスボンベ	≥99.6%	50kg×1本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	24	L	4	○	-	○	-	-	-	-	1, 2号炉1次系水素ボンベ室	ガスボンベ	≥98%	7kg×3本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	24	L	4	○	-	○	-	-	-	-	1, 2号炉出入管理建屋可燃性ガスボンベ庫	ガスボンベ	≥98%	7kg×2本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	68	L	18	○	-	○	-	-	-	-	3号炉1次系窒素ボンベ室	ガスボンベ	≥98%	7kg×3本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	24	L	4	○	-	○	-	-	-	-	3号炉補助ボイラー建屋	ガスボンベ	プロパン：≥90%ブタン：10%	50kg×2本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	14	L	2	○	-	○	-	-	-	-	1, 2号炉出入管理建屋可燃性ガスボンベ庫	ガスボンベ	プロパン：≥90%ブタン：10%	50kg×4本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	68	L	18	○	-	○	-	-	-	-	1, 2号炉プロパンガスボンベ庫	ガスボンベ	プロパン：≥90%ブタン：10%	500kg×4本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	24	L	4	○	-	○	-	-	-	-	1, 2号炉補助ボイラー建屋	ガスボンベ	プロパン：≥90%ブタン：10%	50kg×3本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	14	L	2	○	-	○	-	-	-	-	1, 2号炉補助ボイラー建屋	ガスボンベ	SO <sub>2</sub> ：0.045% N <sub>2</sub> ：99.955%	0.5m <sup>3</sup> ×2本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	24	L	4	○	-	○	-	-	-	-	3号炉補助ボイラー建屋	ガスボンベ	SO <sub>2</sub> ：0.045% N <sub>2</sub> ：99.955%	0.5m <sup>3</sup> ×2本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	68	L	3	○	-	○	-	-	-	-	1, 2号炉出入管理建屋環境測定室	ガスボンベ	SO <sub>2</sub> ：0.045% N <sub>2</sub> ：99.955%	1.5m <sup>3</sup> ×3本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	68	L	12	○	-	○	-	-	-	-	3号炉電気建屋	ガスボンベ	SO <sub>2</sub> ：0.045% N <sub>2</sub> ：99.955%	0.5m <sup>3</sup> ×2本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	68	L	13	○	-	○	-	-	-	-	1, 2号炉出入管理建屋環境測定室	ガスボンベ	He：99% C <sub>2</sub> H <sub>10</sub> ：1%	7m <sup>3</sup> ×2本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	68	L	10	○	-	○	-	-	-	-	1, 2号炉放射能測定室	ガスボンベ	Ar：90% CH <sub>4</sub> ：10%	1.5m <sup>3</sup> ×12本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	24	L	4	○	-	○	-	-	-	-	3号炉放射能測定室	ガスボンベ	Ar：90% CH <sub>4</sub> ：10%	1.5m <sup>3</sup> ×4本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	24	L	4	○	-	○	-	-	-	-	1, 2号炉出入管理建屋環境測定室	ガスボンベ	NO：0.045% N <sub>2</sub> ：99.955%	1.5m <sup>3</sup> ×3本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	24	L	4	○	-	○	-	-	-	-	3号炉中央制御室消火用ポンベ保管スペース	ガスボンベ	CO <sub>2</sub> ：8% Ar：40% N <sub>2</sub> ：52%	22.6m <sup>3</sup> ×1本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-	3号炉中央制御室消火用ポンベ保管スペース	ガスボンベ	CO <sub>2</sub> ：8% Ar：40% N <sub>2</sub> ：52%	8.5m <sup>3</sup> ×1本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-	1, 2号炉1次系窒素ボンベ室	ガスボンベ	≥99.5%	7m <sup>3</sup> ×30本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-	管理事務所緊急医療室	ガスボンベ	≥99.5%	0.5m <sup>3</sup> ×4本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-	管理事務所緊急医療室	ガスボンベ	≥99.5%	0.3m <sup>3</sup> ×1本	○	-	○	-	-	-	-
	原子炉建屋付属棟	ガスボンベ	-	68	L	6	○	-	○	-	-	-	-	3号炉出入管理建屋	ガスボンベ	≥99.5%	0.5m <sup>3</sup> ×1本	○	-	○	-	-	-	-
a : ガス化する b : エアロゾル化する 1 : ボンベ等に保管されている 2 : 試薬類であるか 3 : 屋内に保管されている 4 : 開放空間での人体への影響がない																								