

大間原子力発電所審査資料	
資料番号	OM1－CA118－R01
提出年月日	2020 年 4 月 7 日

大間原子力発電所
敷地の地質・地質構造
(コメント回答 その 10)
(補足説明資料)

2020 年 4 月
電源開発株式会社

大間原子力発電所
敷地の地質・地質構造
(コメント回答 その10)
(補足説明資料)

2020年4月7日
電源開発株式会社

2020年3月16日にご提出した「敷地の地質・地質構造(コメント回答その10)」の本編資料及び補足説明資料のうち、dF断層系の走向・傾斜等の記載について、下記の頁で一部誤り(転記ミス)が判明したため修正した。

- ・ 本編資料: P.1-33, 2-40, 2-50, 2-57
- ・ 補足説明資料: P.3-3, 3-5

(具体的な修正内容については個々のページに記載)

○ 「第615回審査会合」及び「第646回審査会合」での資料の誤りに関わる対応を踏まえ、本資料にて過去の審査会合資料を引用する際の注記を下記のとおりとする。

・ 右上の注記

再掲：過去の審査会合資料を、そのまま引用する場合

一部修正：過去の審査会合資料の内容を、一部修正する場合

誤りを修正：過去の審査会合資料の誤りを、正しい記載とする場合

・ 左下の注記

修正した誤りの内容を記載（誤りの修正がある場合）

指摘事項

本資料でご説明

次回以降ご説明予定



本資料では、第804回審査会合（2019年11月29日）での指摘事項のうち、下表のとおりcf断層系及びdF断層系に関わる指摘事項について回答する。

項目	No.	指摘時期	コメント内容	掲載箇所	
				本編資料	補足説明資料
cf断層系	S2-131	第804回審査会合 2019年11月29日	cf-3断層について活動性が否定されることは理解した。cf断層系の活動性評価の代表断層としてcf-3断層を選定していることについて、説明性向上の観点から、見掛けの水平最大変位量だけでなく、その他の諸元も踏まえ総合的に整理し説明すること。	iii, iv, 2-2, 2-28, 2-35, 2-75	2-22～ 2-25
dF断層系	S2-132	第804回審査会合 2019年11月29日	dF-a断層を活動性評価の代表断層とする考え方は理解した。また、dF断層系については、df-2断層が上載地層である大畑層に変位・変形を与えていないことも確認している。そのうえで、dF-a断層の活動性評価に関して、大畑層基底面にdF-a断層の変位が認められないとするデータ、大畑層内の断層延長部に断層を示唆する性状が認められないとするデータを整理し、ボーリングコア写真等とともに説明すること。	iii, 2-59～ 2-65	3-45～ 3-63
dF断層系	S2-133	第804回審査会合 2019年11月29日	dF断層系の分布に関して、敷地西側の海域で南北系の走向に変化しているところもdF断層系としている考え方、根拠を整理し説明すること。	iii, 2-48～ 2-53	3-1～ 3-5, 3-28～ 3-36, 3-38～ 3-44
後期更新世に生じた変状	S2-134	第804回審査会合 2019年11月29日	「ps系弱面はシーム沿いに分布する」と記載されているが、ps系弱面はシームそのものを利用して形成されたという事実を踏まえ、適切な表現にすること。	—	—
後期更新世に生じた変状	S2-135	第804回審査会合 2019年11月29日	pd系弱面について、M ₁ 面段丘堆積物との関係を直接確認できないものについても後期更新世に動いたとする根拠、及び変位を伴う不連続面のうち低角のもののみをpd系弱面とする根拠を整理し説明すること。	—	—
後期更新世に生じた変状	S2-136	第804回審査会合 2019年11月29日	pd系弱面がシームの層準付近の成層構造が発達する部分に限定的に分布していた低角の変位を伴う不連続面を利用して形成されたとする理由及び根拠を、以下の内容を含め説明すること。 ・成層構造が発達する部分の認定プロセス及び認定根拠。 ・成層構造が発達する部分のみに低角の変位を伴う不連続面が多く分布する理由及び根拠。	—	—
後期更新世に生じた変状	S2-137	第804回審査会合 2019年11月29日	変状は基盤岩が風化した体積膨張を主因としているが、これに対してps系弱面とpd系弱面を議論のベースとする理由を、以下の内容を含め説明すること。 ・ps系弱面により逆断層センスの変位が生じる理由と膨張との関係。 ・pd系弱面がps系弱面の上盤に少なく、下盤に多い理由。 ・pd系弱面により生じているせん断構造と、強風化岩盤の変形構造との関係。 ・強風化岩盤の体積膨張と変状による変形との関係。	—	—
後期更新世に生じた変状	S2-138	第804回審査会合 2019年11月29日	以下の内容を含めて風化と変状の因果関係を整理・考察し説明すること。 ・Ts-5法面やTs-6法面のように、強風化部とシームの同じ条件があるにも関わらず、変状の有無に違いがある理由。 ・Ts-1～3トレンチのように、近接した位置にあるにも関わらず風化の程度に差がある理由。 ・岩盤が強風化し膨張して変状が生じたという解釈に至った考え方。	—	—
後期更新世に生じた変状	S2-139	第804回審査会合 2019年11月29日	強風化岩盤が膨張したという説明に対しては、直接的な根拠を重視する。膨張による岩盤の体積増加の類似事例調査等も踏まえ、薄片観察、地質観察等によって強風化岩盤が膨張した痕跡の有無を確認のうえ改めて説明すること。	—	—

1. 敷地の地質・地質構造

1.1 断層分布の記載方法	1-1
1.2 M ₁ 面段丘堆積物の堆積年代	1-3
1.3 敷地の大畑層の年代	1-14
1.4 デイサイトの産状	1-16

2. cf断層系

2.1 cf断層系の分布	2-1
2.2 cf断層系の走向・傾斜	2-19
2.3 cf断層系の断層幅	2-22
2.4 cf断層系の性状	2-26
2.5 cf断層系の見掛けの最大変位量	2-37
2.6 cf断層系の詳細性状の類似性(変位センス)	2-43
2.7 cf断層系の詳細性状の類似性(固結度)	2-59
2.8 cf断層系と他の断層との固結度の比較	2-83
2.9 cf断層系の形成メカニズム	2-103

3. dF断層系

3.1 dF断層系の断層性状一覧表	3-1
3.2 dF断層系の下方への分布	3-6
3.3 dF断層系の性状・変位センス	3-15
3.4 dF断層系の分布の連続性	3-28
3.5 dF断層系の確認データ(海域のdF-a断層)	3-38
3.6 dF断層系の活動性評価	3-45


(余白)

断層分布の記載について
〔本編資料1.1章に関する基礎データ〕

- cf断層系, sF断層系及びdF断層系の分布の記載方法

1.1 断層分布の記載方法(2/2)

断層分布の記載方法

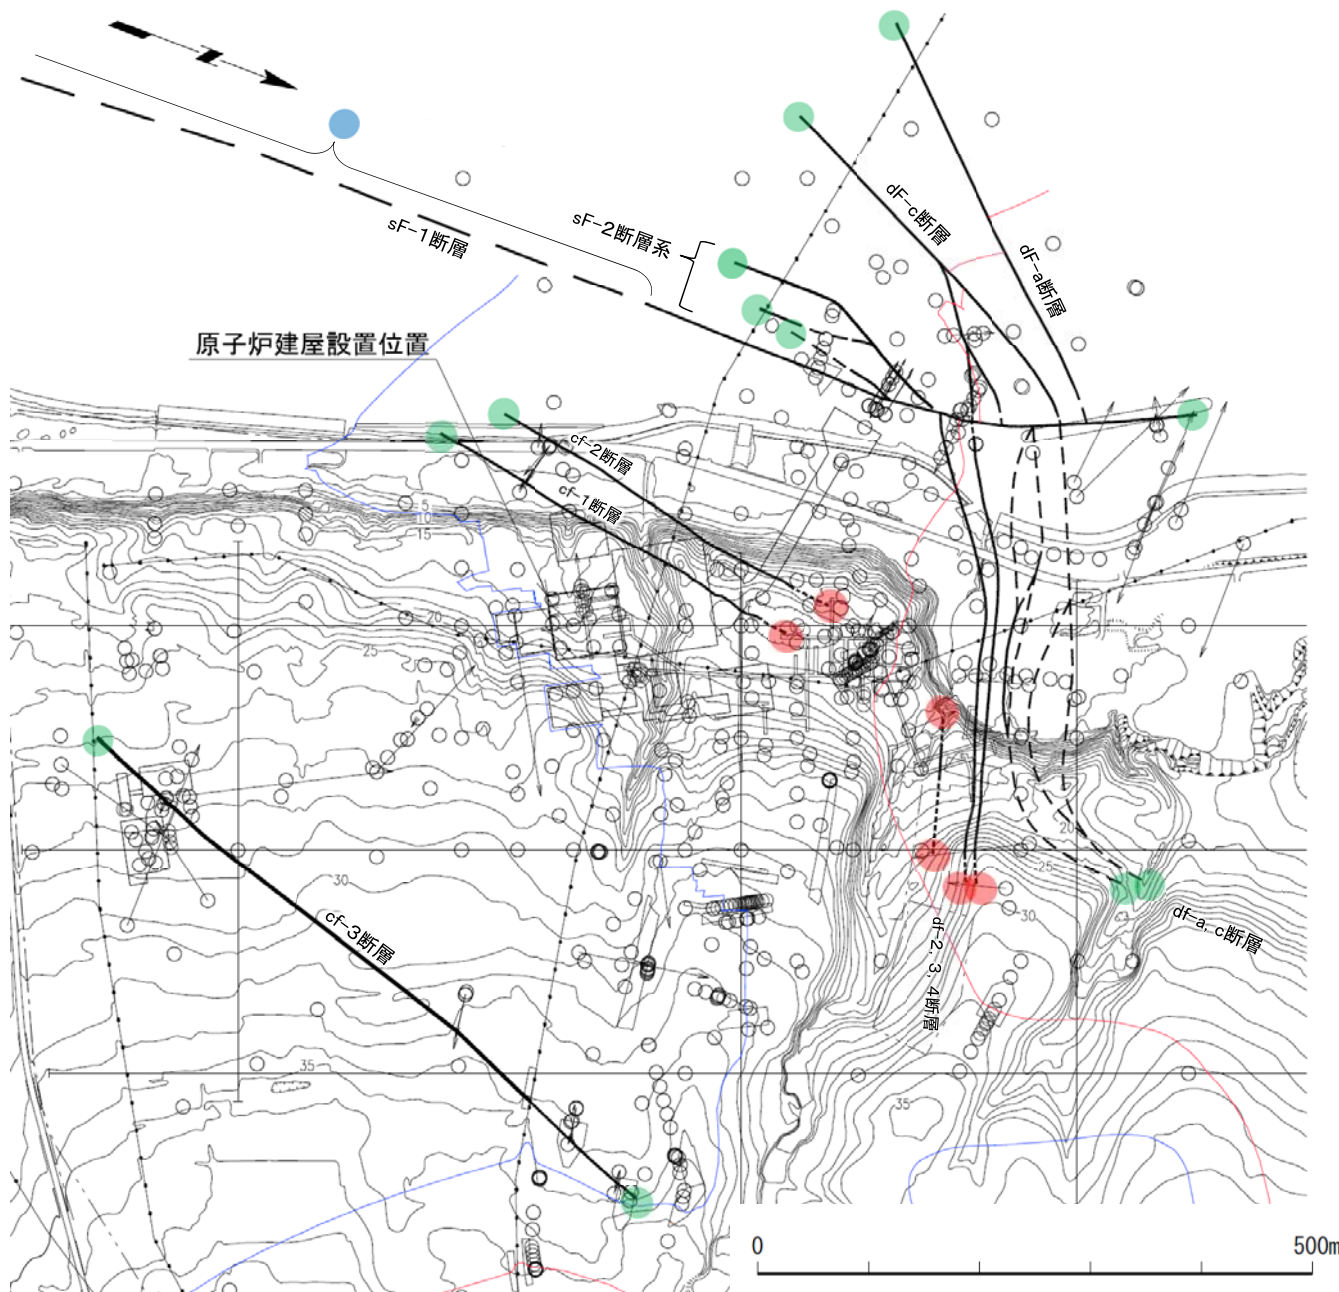

凡 例

- ボーリング
(矢印は斜めボーリング)
- 地表弾性波探査測線
- 試掘坑
- 補足調査坑, 試験坑
- トレンチ, 調査法面
- 反射法地震探査解析測線
- 断層(確認部)
(cf断層系, sF断層系及びdf断層系)
- 断層(大畑層による伏在部)
(sF-2断層系及びdf断層系)
- 断層端部があると考えられる区間
(cf断層系及びdf断層系)
- 断層(海底地形による推定部)
(sF-1断層)
- シームS-11層準(FT5-3)*1が
第四系基底面, 掘削面等に現れる位置
- シームS-10が
第四系基底面, 掘削面等に現れる位置
- 敷地境界

*1 シームS-11を挟在する細粒凝灰岩の鍵層名。

注) 断層の分布はT.P.-14mにおける位置。

断層表記区分

- : 断層端部を確認した箇所(断層を確認した箇所から存在しないことを確認した箇所までを点線(.....)で表示)
- : 断層が延びる可能性のある箇所(断層を確認した区間を実線又は破線(---)で表示。ボーリング調査により深部で断層を確認した箇所については, 確認深度に相当する長さを水平方向に延長して実線で表示)
- : 海底面の溝状地形から断層を推定した箇所(推定区間を長破線で表示)



M₁面段丘堆積物の堆積年代
〔本編資料1.2章に関する基礎データ〕


- M₁面段丘堆積物を覆うローム層中の洞爺火山灰層の同定により、堆積年代を認定する。

1.2 M₁面段丘堆積物の堆積年代(2/11)

第804回審査会合
資料1-1 P.1-12 一部修正




洞爺火山灰層確認箇所

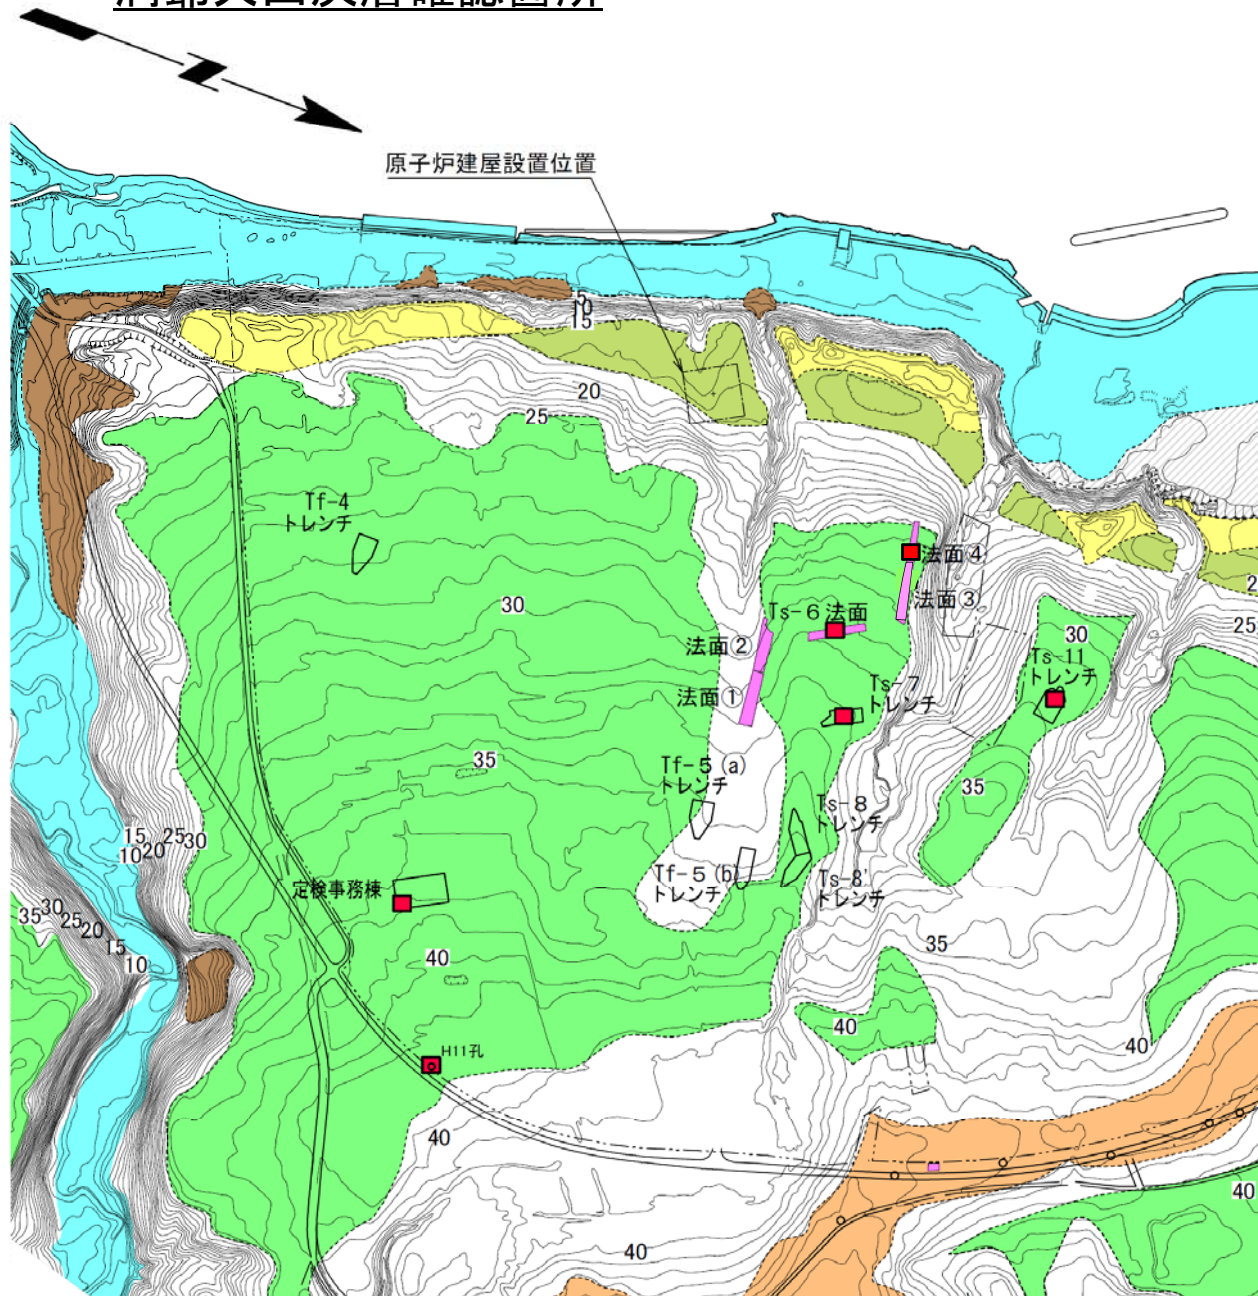

- 図に示すトレンチ・法面等でM₁面段丘堆積物を覆うローム層中に洞爺火山灰層を確認した。したがって、M₁面段丘堆積物は後期更新世(MIS5e)に堆積したものと判断される。
- 洞爺火山灰層の確認状況をP.1-5～P.1-12に示す。

凡 例

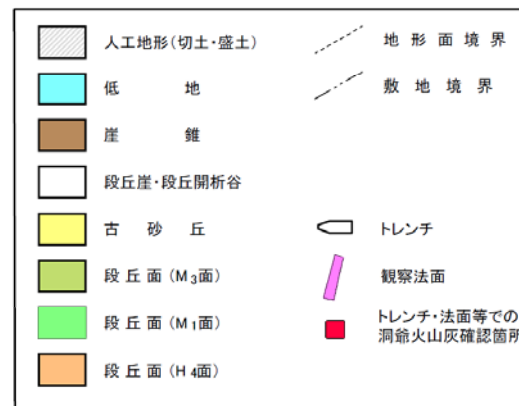

0 500m


1.2 M₁面段丘堆積物の堆積年代(3/11)

第646回審査会合
資料1-2 P.1-3 一部修正



洞爺火山灰層確認結果(1/8): 定検事務棟

定検事務棟法面テフラ分析結果

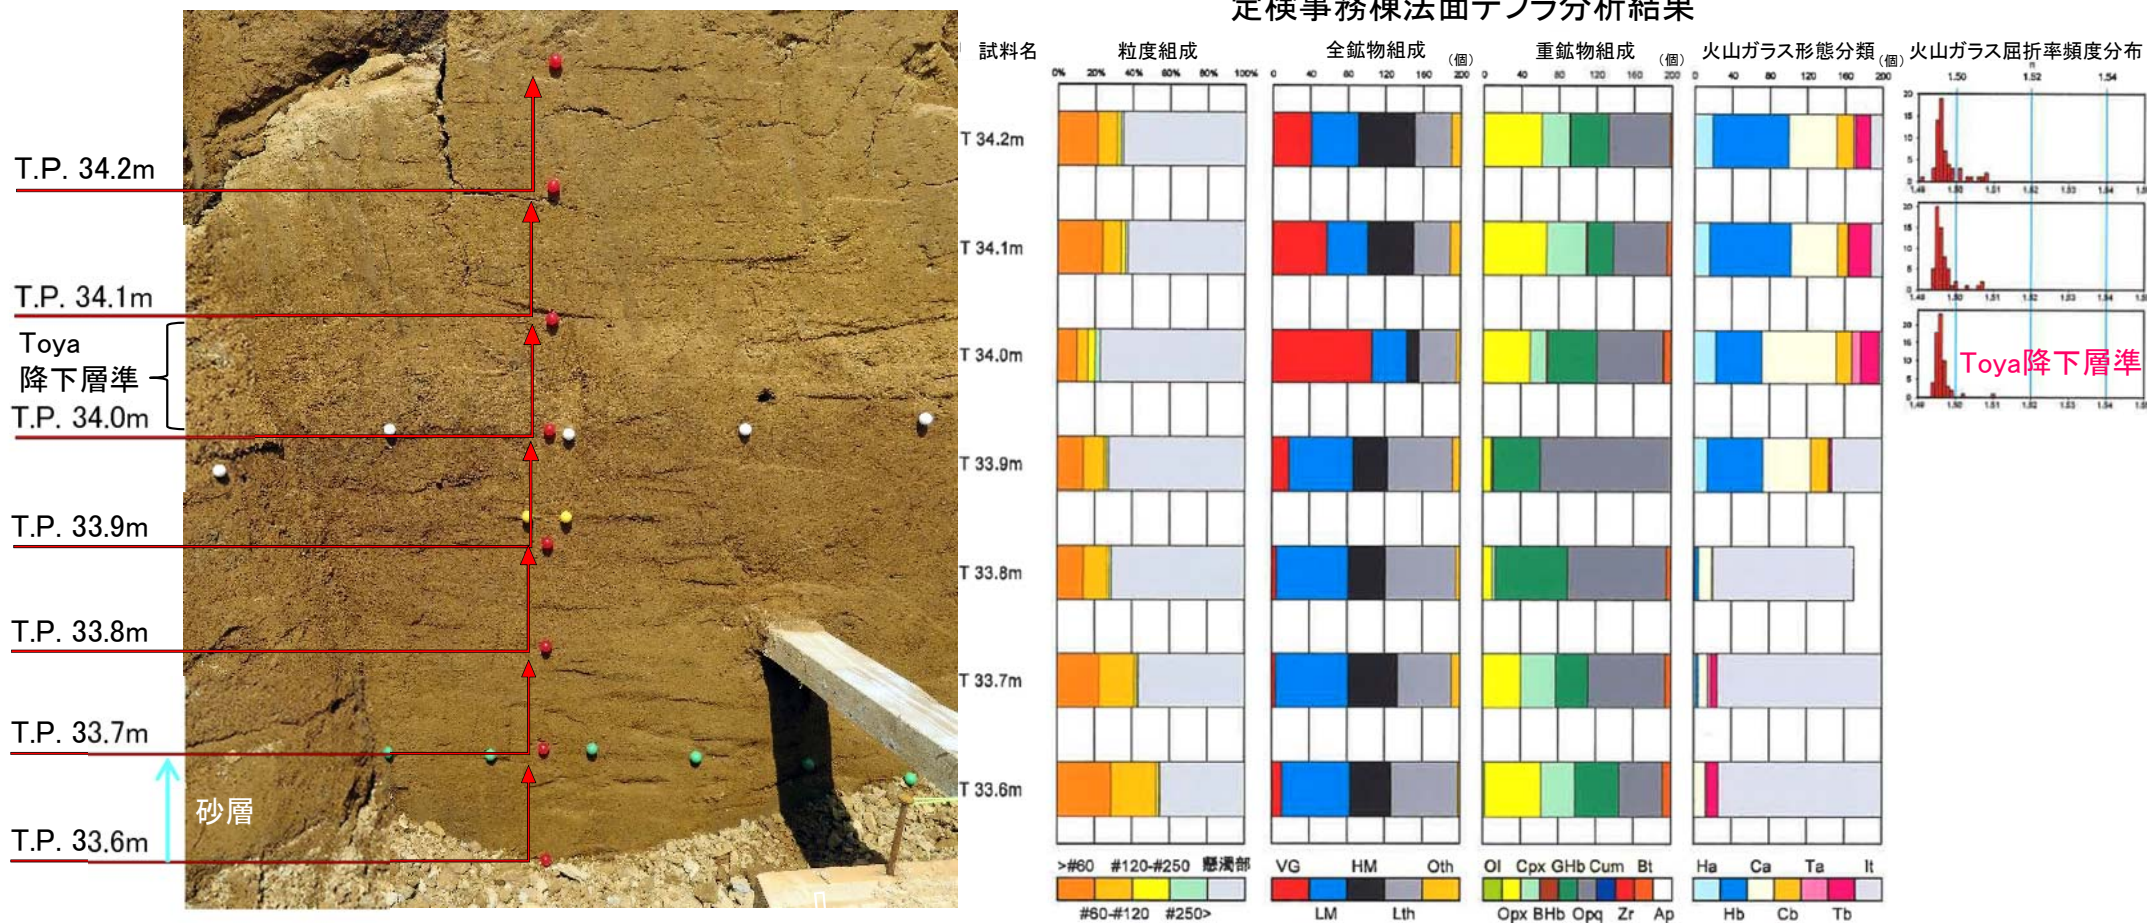

- 砂層の上端は、M₁面段丘堆積物の上限であり、その標高はT.P.33.7mである。
- 洞爺火山灰(Toya)降下層準の標高はT.P.34.0m～34.1m付近であり、下位の砂層との堆積間隙の距離は約30cmである。この堆積間隙は敷地付近におけるM₁面段丘堆積物上の一般的なテフラ層序と一致している。
- 定検事務棟用地の露頭は定検事務棟の建設工事の進捗に伴い、現在では確認できない。



位置図



1.2 M₁面段丘堆積物の堆積年代(4/11)


洞爺火山灰層確認結果(2/8):H11孔




H11孔 コア写真



H11孔 コア写真(地質名入り)

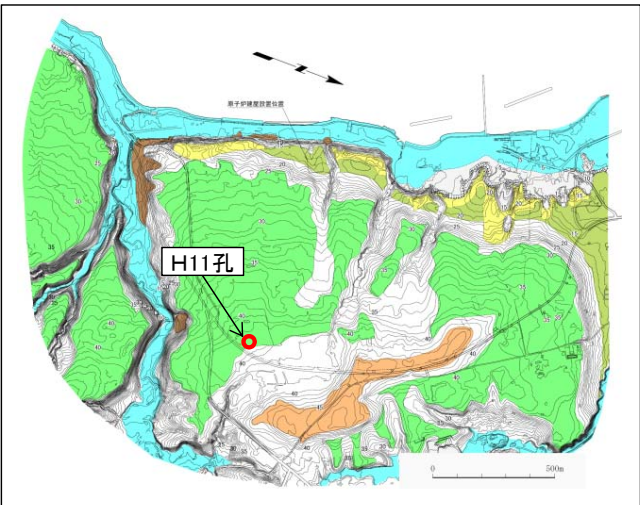

位置図

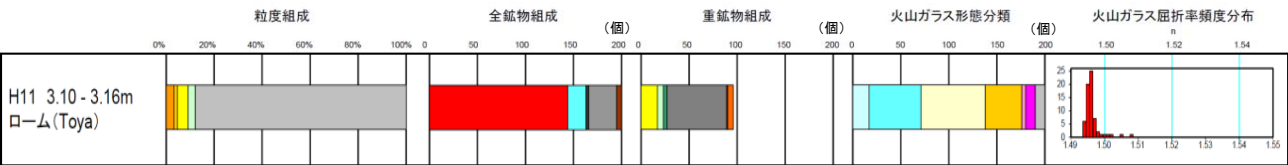

H11孔 深度3.10m～3.16m区間テフラ分析結果



M₁面上で掘削されたボーリングH11孔の段丘堆積物を覆うローム層中に洞爺火山灰層が分布する。

凡 例



- 粒度組成
- >#16 (>1.00mm)
 - #16-#30 (500 μm-1.00mm)
 - #30-#60 (250 μm-500 μm)
 - #60-#120 (125 μm-250 μm)
 - #120-#250 (63 μm-125 μm)
 - #250> (63 μm>)
 - 懸濁部
- 全鉱物組成
- 火山ガラス
 - 軽鉱物
 - 重鉱物
 - 岩片
 - その他
- 重鉱物組成
- カンラン石
 - 斜方輝石
 - 単斜輝石
 - 褐色 普通角閃石
 - 緑色 普通角閃石
 - 不透明 (鉄) 鉱物
 - カミグトン 閃石
 - ジルコン
 - 黒雲母
 - アパタイト
- 火山ガラス形態分類
- Ha (扁平型)
 - Hb (扁平型)
 - Ca (中間型)
 - Cb (中間型)
 - Ta (多孔質型)
 - Tb (多孔質型)
 - It (不規則型)
 - バブル・ウォール型
 - 軽石型

1.2 M₁面段丘堆積物の堆積年代(5/11)

洞爺火山灰層確認結果(3/8): Ts-7トレンチ

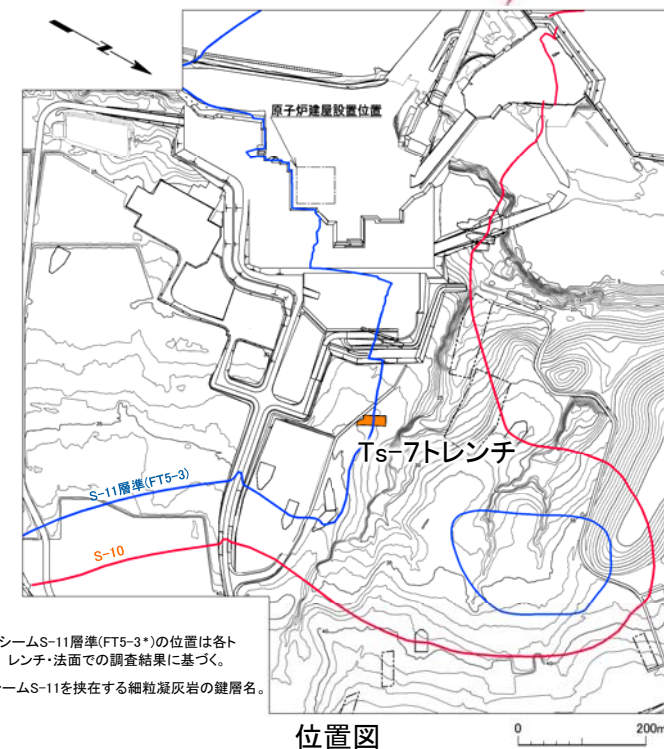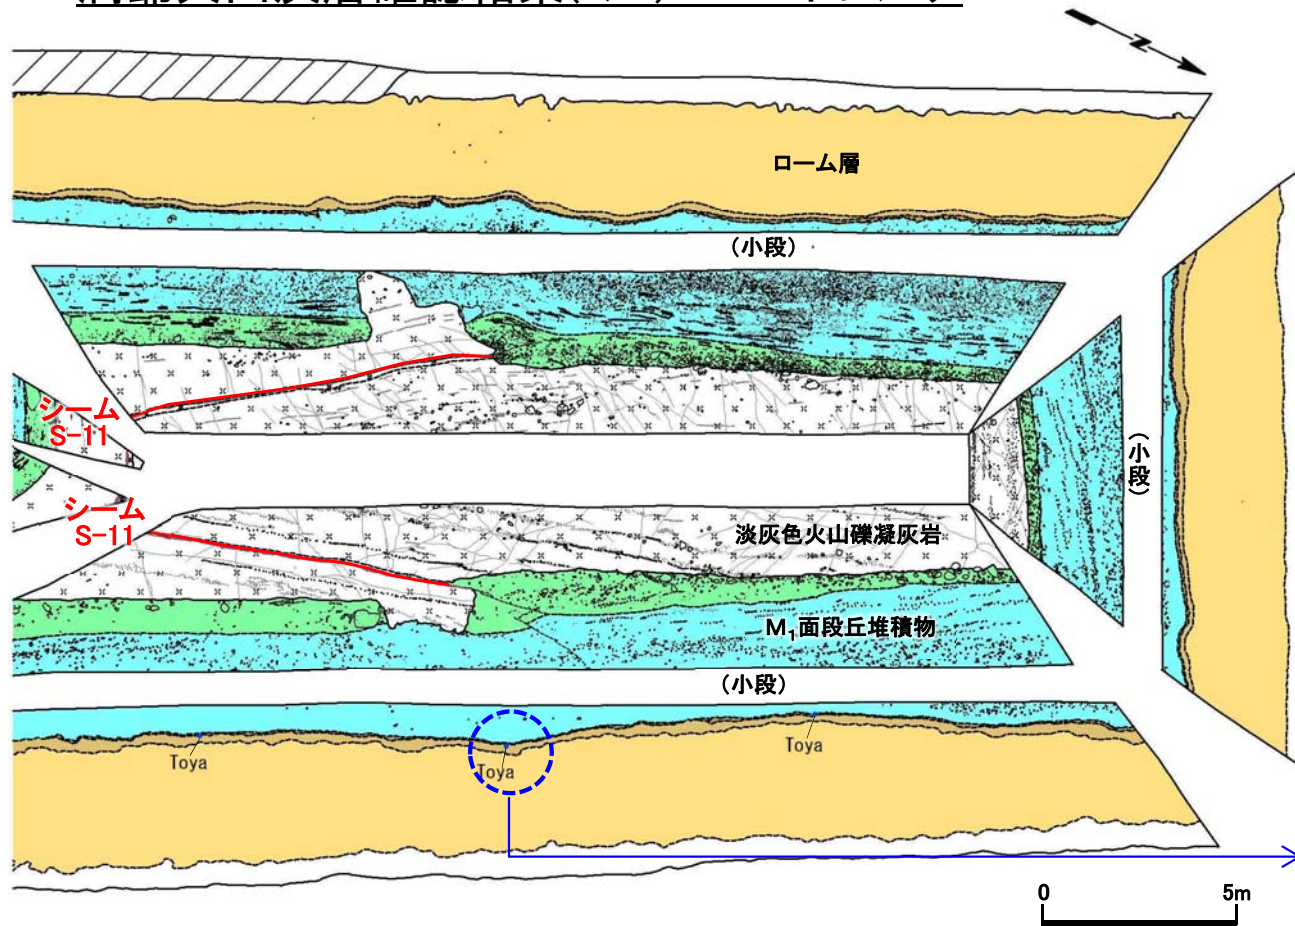



火山灰分析結果 (Ts-7②30.7m)

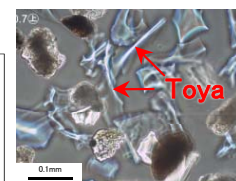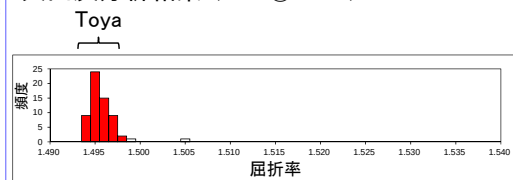

火山ガラス屈折率頻度分布

顕微鏡写真

凡 例

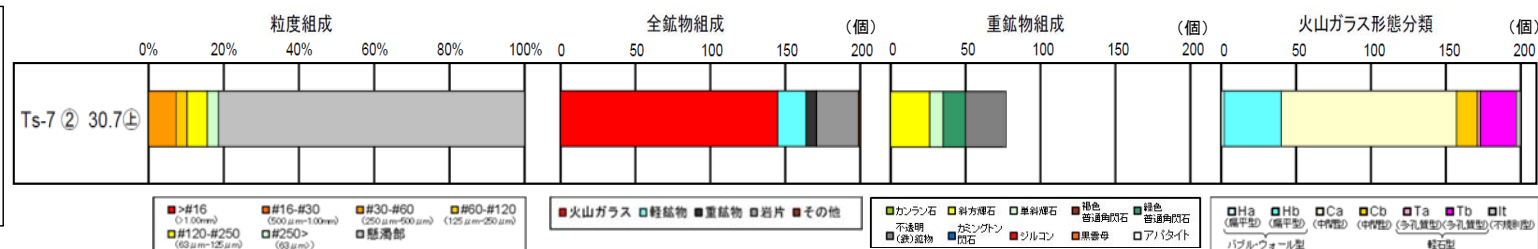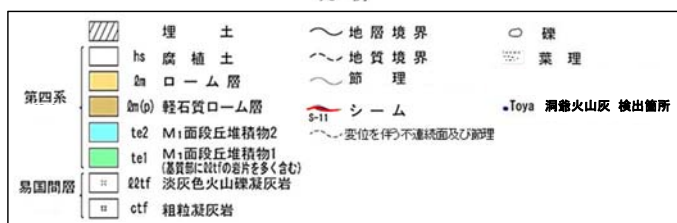

Ts-7トレンチにおいて、段丘堆積物を覆うローム層中に洞爺火山灰層を確認した。



Ts-7 ②測線 標高30.7m試料 テフラ分析結果

1.2 M₁面段丘堆積物の堆積年代(6/11)

第804回審査会合
資料1-1 P.1-18 一部修正



洞爺火山灰層確認結果(4/8) : 法面④(1/2)

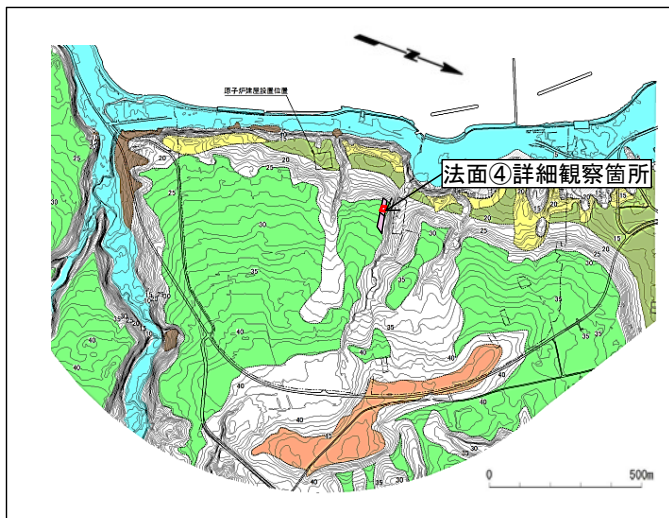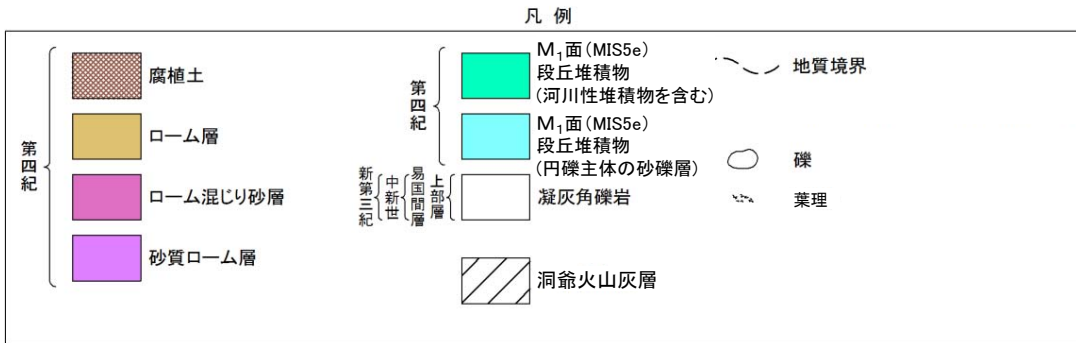


位置図

- *1: M₁面段丘堆積物は円礫を主体とする砂礫から成り、海側(西側)に傾斜する葉理が認められる。
- *2: 河川性堆積物は角礫を多く含む淘汰の悪い泥質の砂礫から成る。

- M₁面の法面④詳細観察箇所の測線A-2において10cm間隔でテフラ分析を実施し、ローム層の下部に洞爺火山灰降下層準(11.2~11.5万年前)を確認した(P.1-9参照)。
- M₁面段丘堆積物中には生痕化石が認められ、海成層であると判断される。
- 以上のことから、M₁面はMIS5eの海成段丘面と判断される。



法面④詳細画像

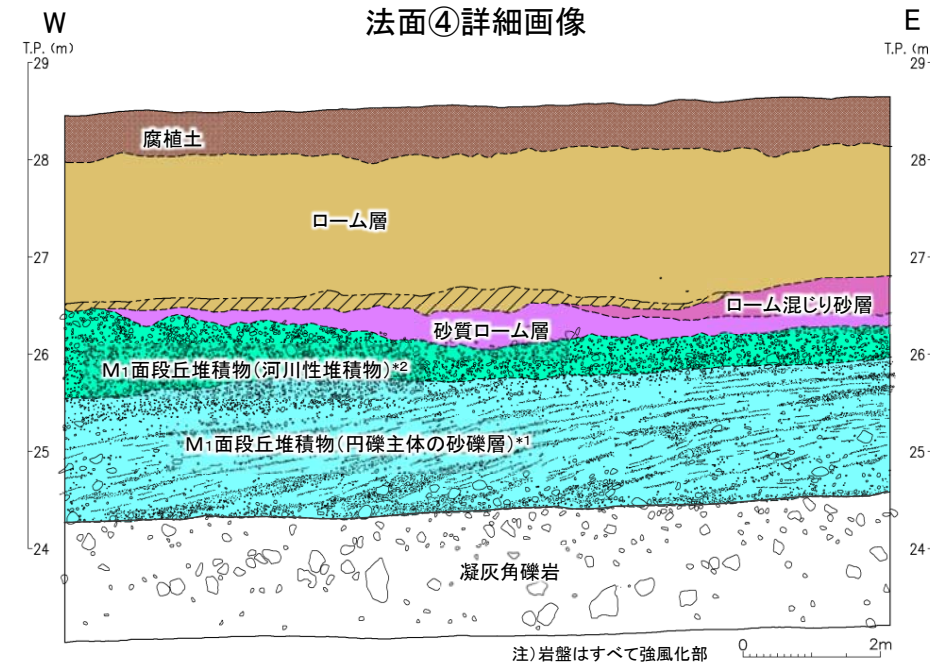

法面④詳細スケッチ


注) 岩盤はすべて強風化部

1.2 M₁面段丘堆積物の堆積年代(7/11)

第804回審査会合
資料1-1 P.1-20 再掲



洞爺火山灰層確認結果(5/8) : 法面④(2/2)

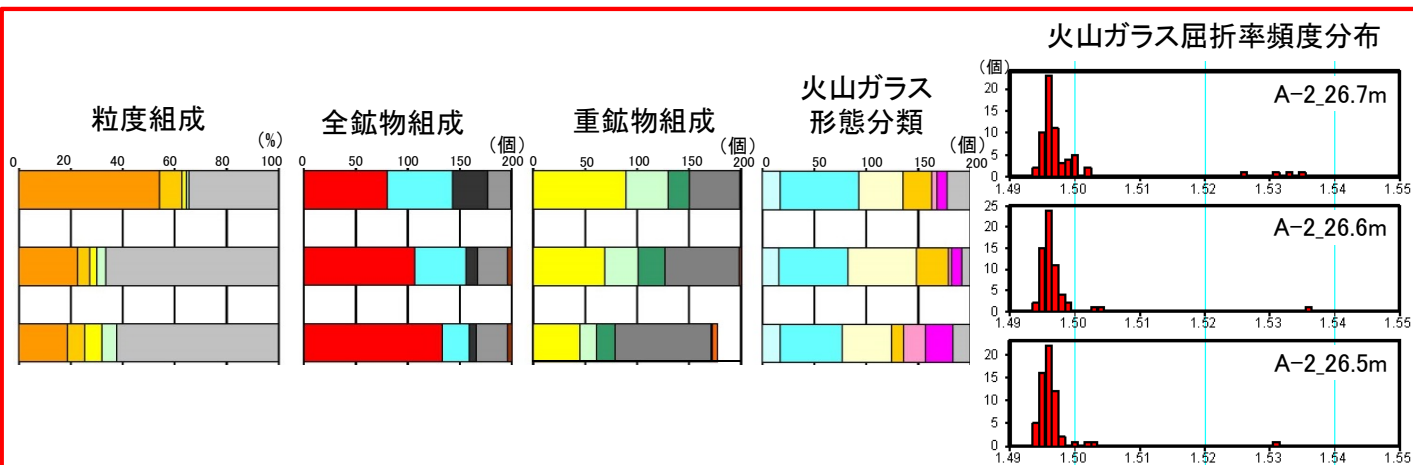

注) 測線A-2の位置図については本編資料P.1-18参照。

凡例

文献による洞爺火山灰の特徴*


主な鉱物		斜方輝石, 単斜輝石, 普通角閃石, 石英
火山 ガラス	タイプ	軽石型, バブル・ウォール型
	屈折率	1.494-1.498

* : 町田・新井(2011)¹⁾を基に作成。

粒度組成	■ >#16 (>1.00mm)	■ #16-#30 (500 μm-1.00mm)	■ #30-#60 (250 μm-500 μm)	■ #60-#120 (125 μm-250 μm)
	■ #120-#250 (63 μm-125 μm)	■ #250> (63 μm>)	■ 懸濁部	
全鉱物組成	■ 火山ガラス ■ 軽鉱物 ■ 重鉱物 ■ 岩片 ■ その他			
重鉱物組成	■ カンラン石 ■ 斜方輝石 ■ 単斜輝石 ■ 褐色普通角閃石 ■ 緑色普通角閃石 ■ 不透明(鉄)鉱物 ■ カミングトン閃石 ■ ジルコン ■ 黒雲母 ■ アパタイト			
火山ガラス形態分類	■ Ha (扁平型) ■ Hb (扁平型) ■ Ca (中間型) ■ Cb (中間型) ■ Ta (多孔質型) ■ Tb (多孔質型) ■ It (不規則型) バブル・ウォール型 軽石型			

ローム層下部(T.P.26.5m~26.7m)は火山ガラスの含有量が多く, バブル・ウォール型の形態及び屈折率等の特徴(町田・新井(2011)¹⁾)から洞爺火山灰降下層準と判断される。

Toya 降下層準

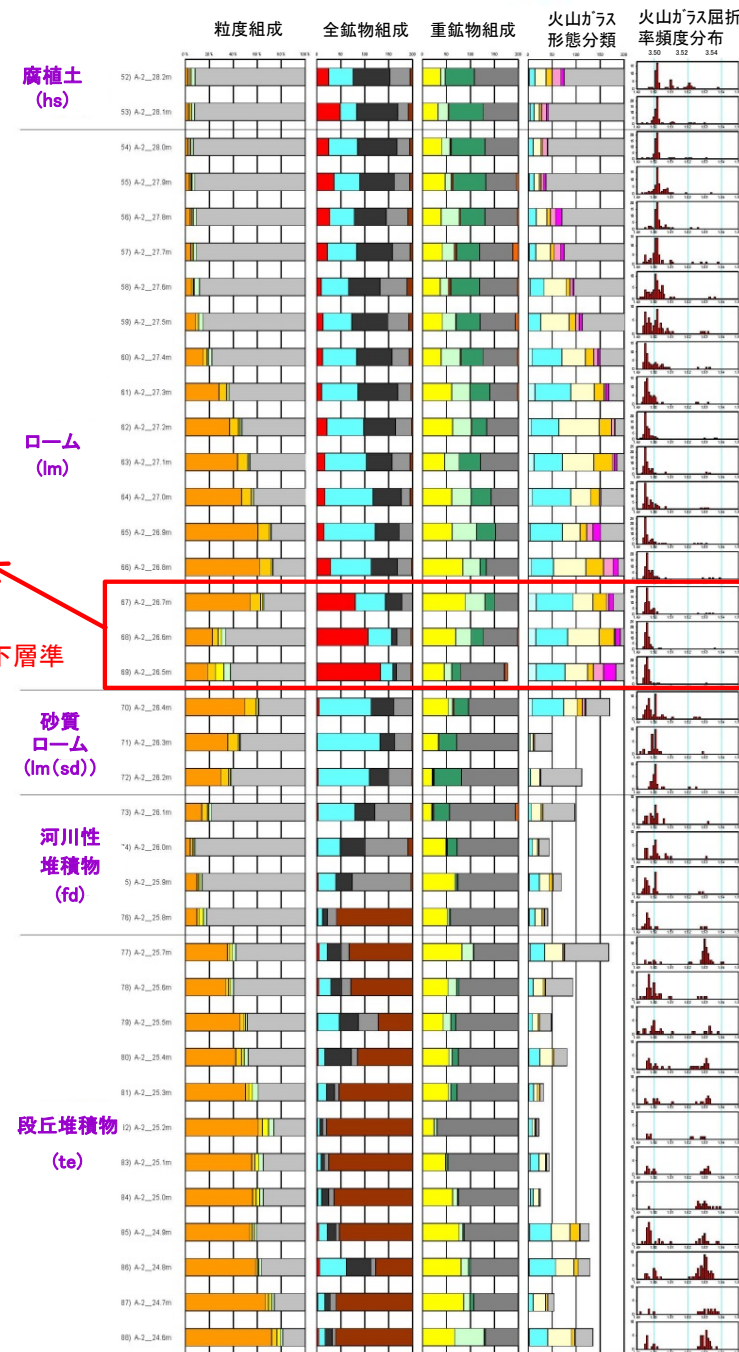


1.2 M₁面段丘堆積物の堆積年代(8/11)


洞爺火山灰層確認結果(6/8):Ts-6法面(1/2)






Ts-6法面 写真

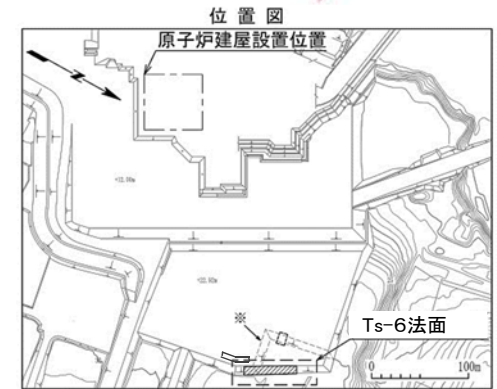

※破線部は旧法面である

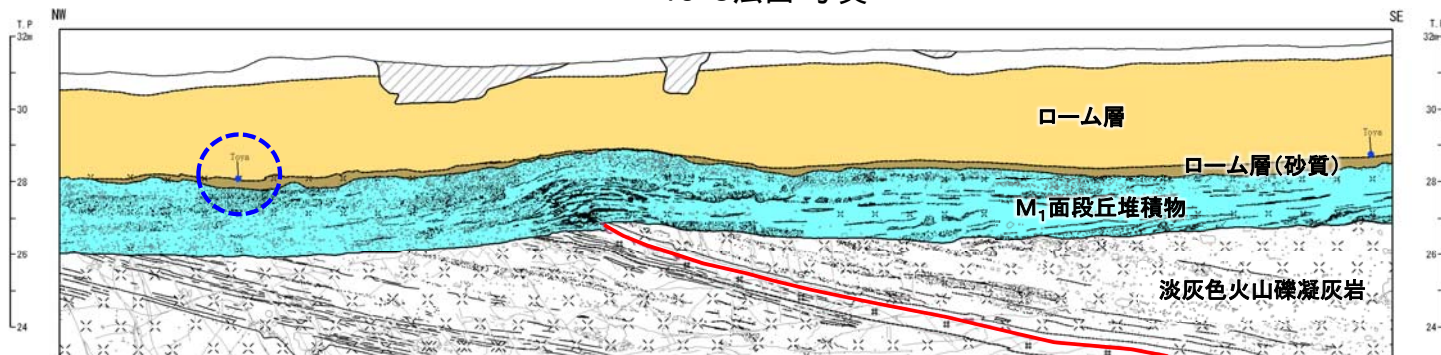

Ts-6法面 スケッチ

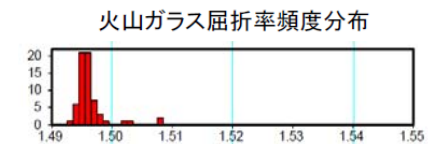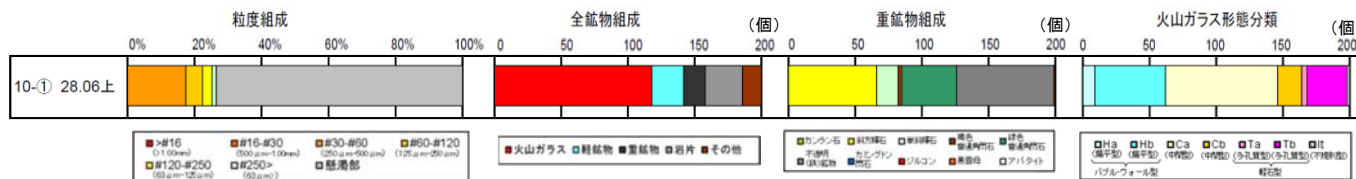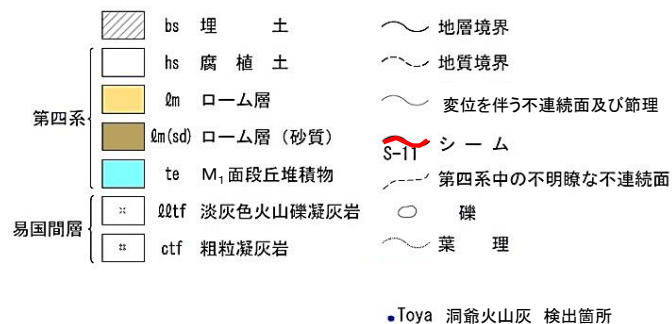

Ts-6 ①測線 標高28.06m試料 テフラ分析結果(採取位置はP.1-11参照)

Ts-6トレンチにおいて、段丘堆積物を覆うローム層中に洞爺火山灰層を確認した。


1.2 M₁面段丘堆積物の堆積年代(9/11)

第804回審査会合
資料1-2 P.41 一部修正

1-11




洞爺火山灰層確認結果(7/8): Ts-6法面(2/2)

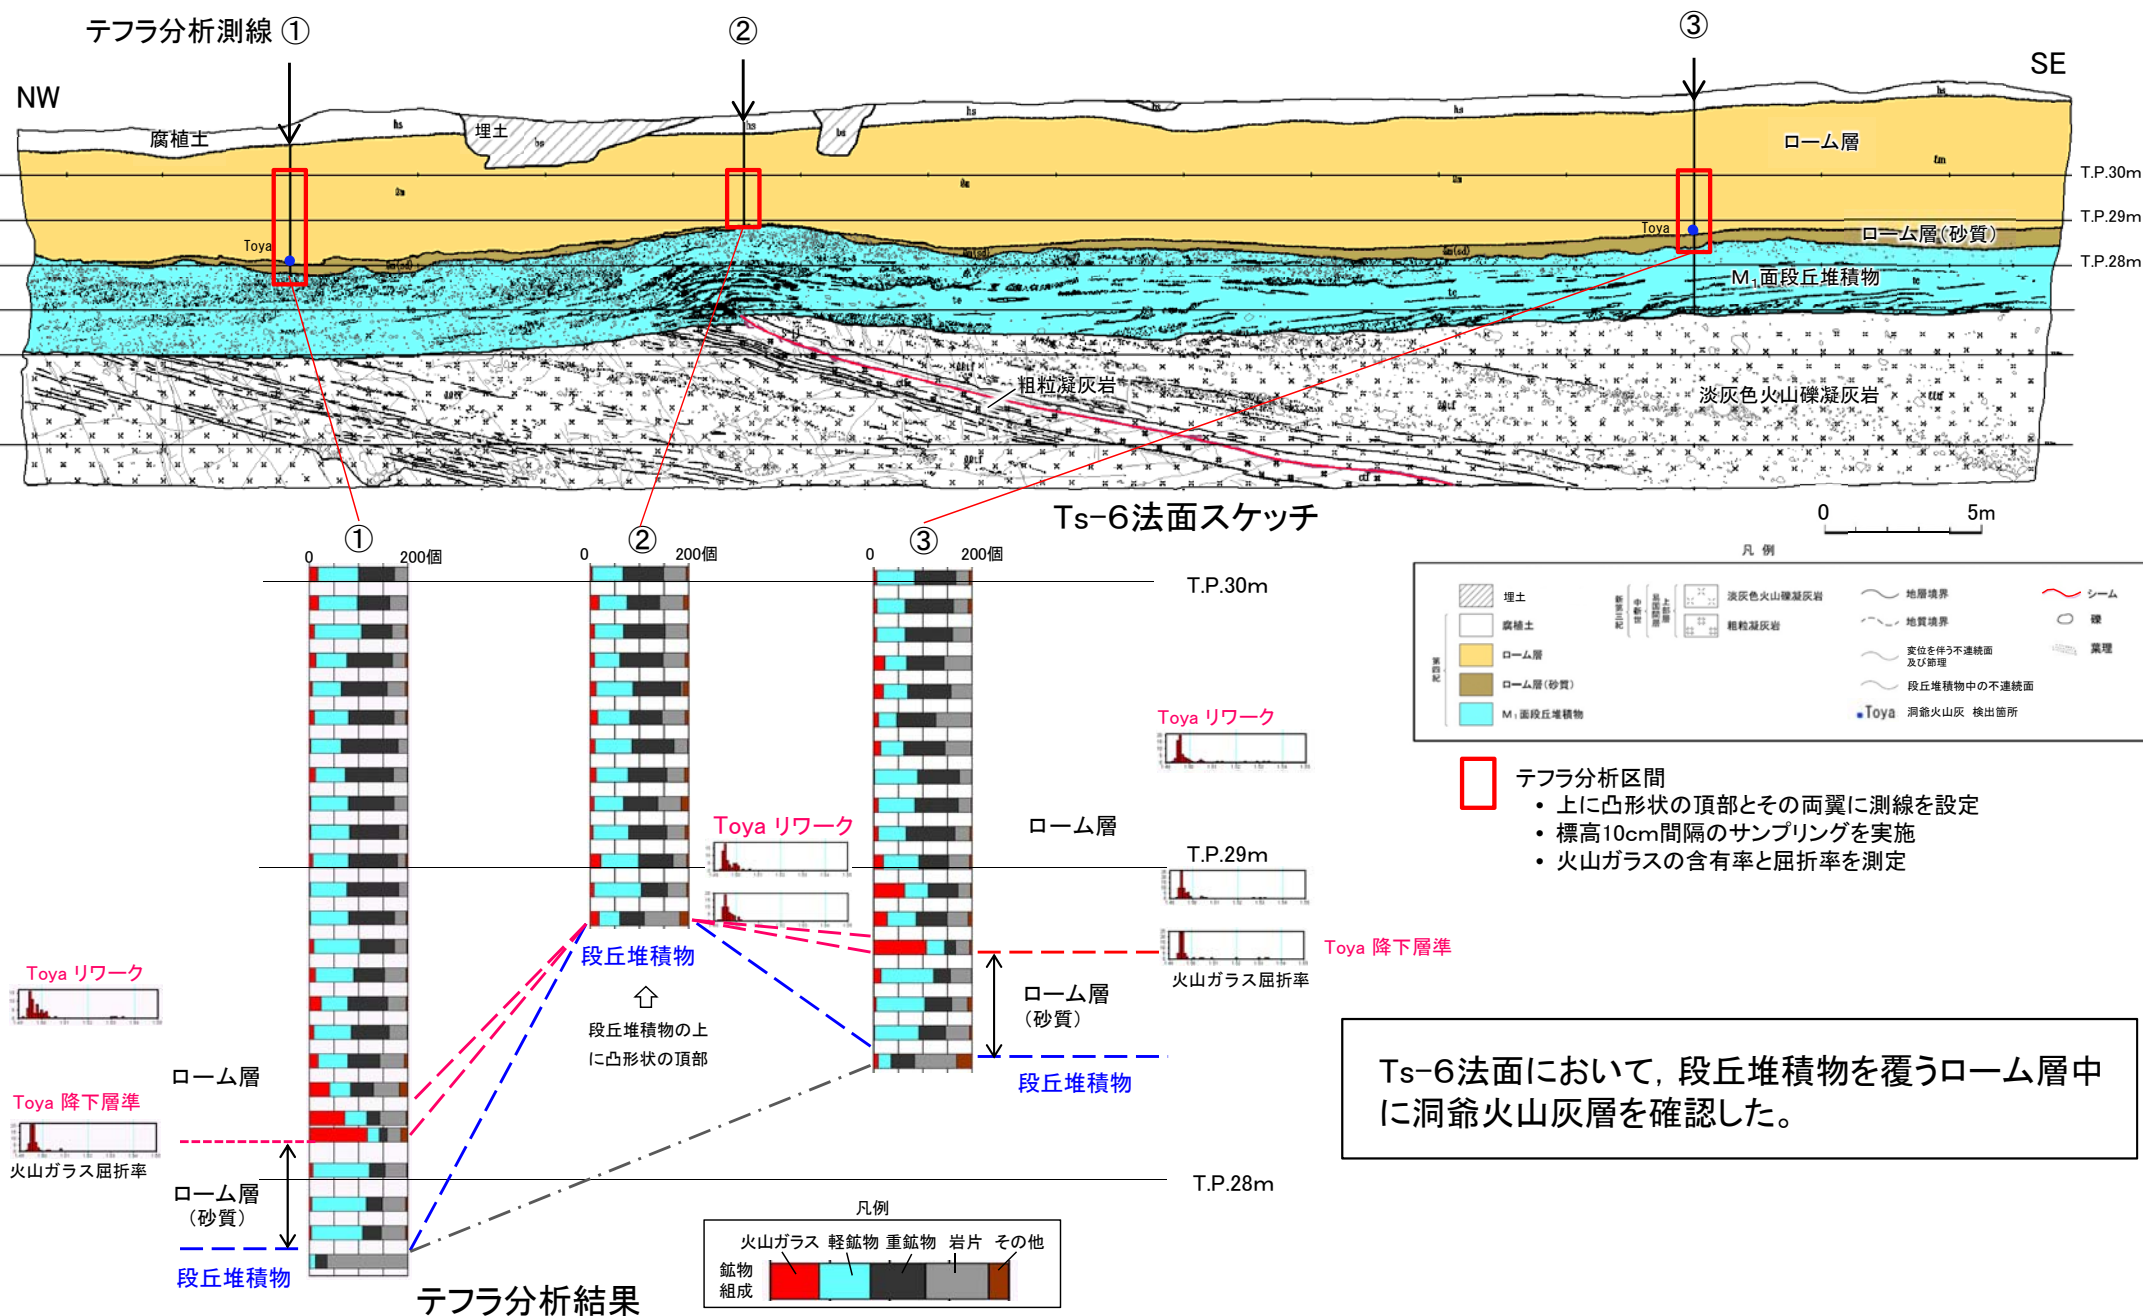

1.2 M₁面段丘堆積物の堆積年代(10/11)第646回審査会合
資料1-2 P.1-10 一部修正



洞爺火山灰層確認結果(8/8):Ts-11トレンチ

凡 例

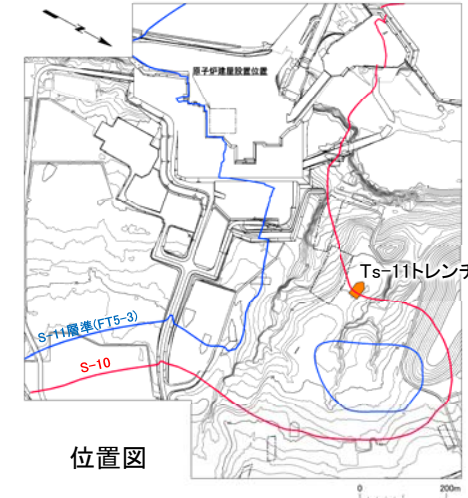


位置図

注) シームS-11層準(FT5-3*)の位置は各トレンチ・法面での調査結果に基づく。
*1: シームS-11を挟む細粒凝灰岩の層番号
*2: 風化部は、主に強風化部から成り、下部に薄い弱風化部を含む。

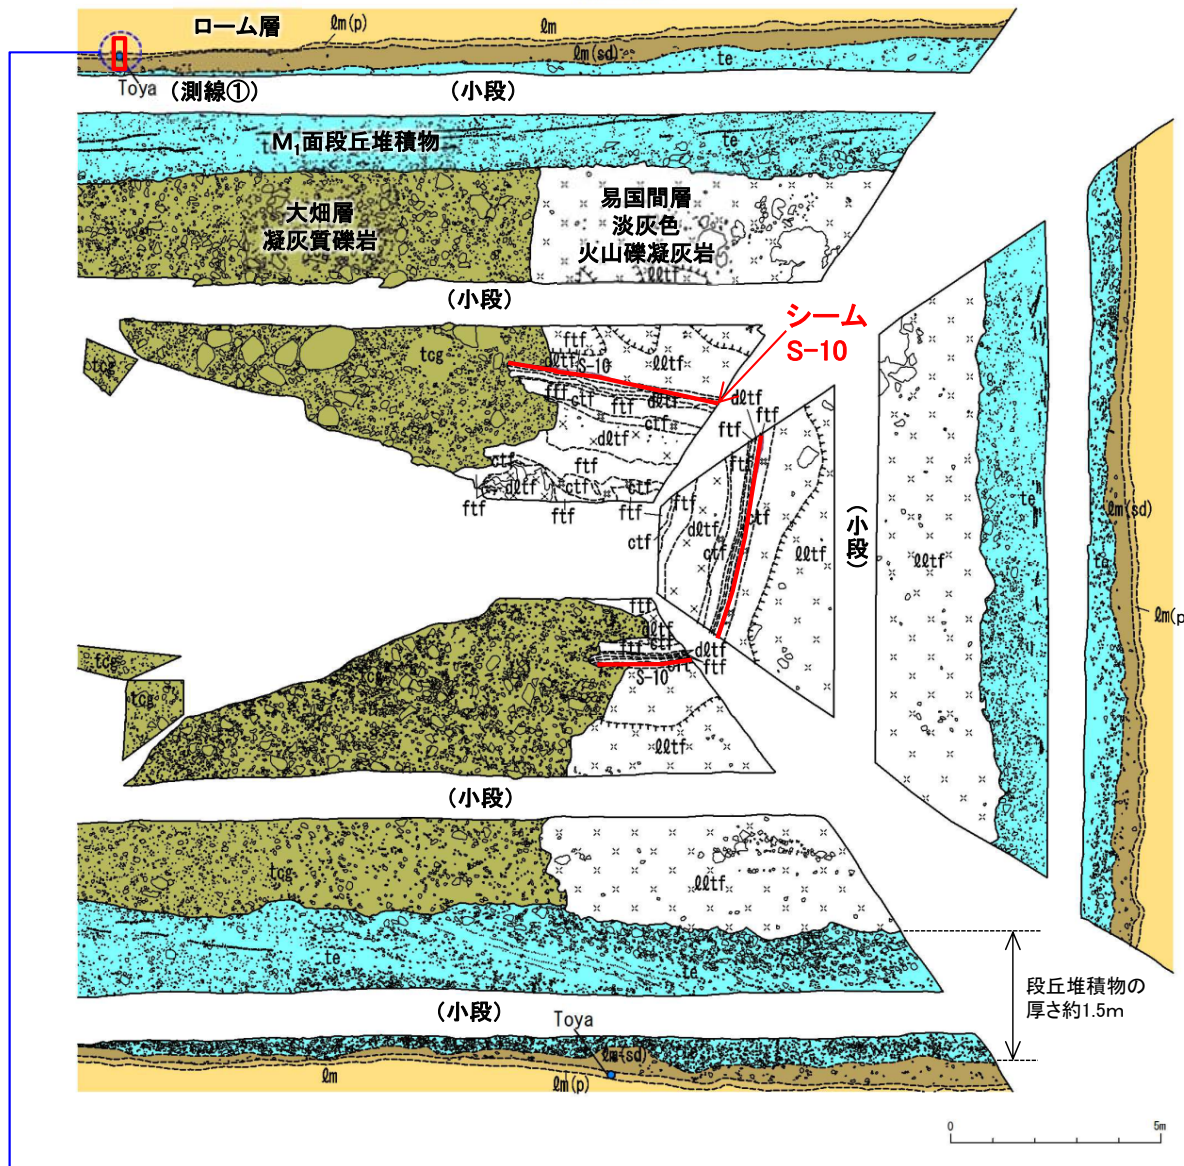
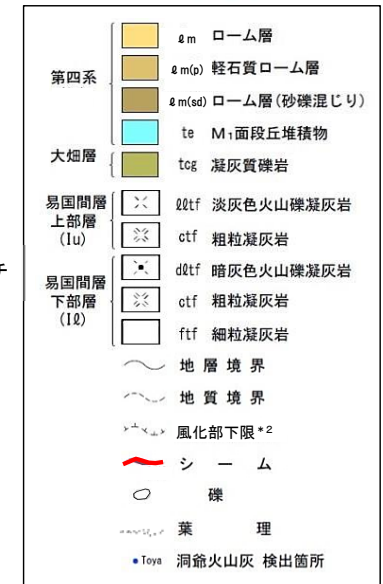


段丘堆積物の厚さ約1.5m

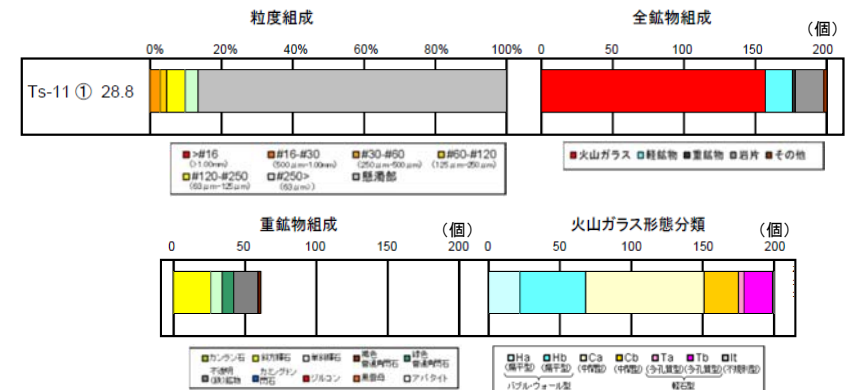

Ts-11 測線① 標高28.8m試料 テフラ分析結果

火山灰分析結果 (Ts-11①28.8m)

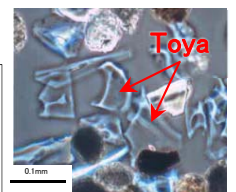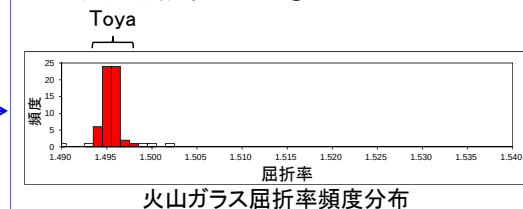

顕微鏡写真

Ts-11トレンチにおいて、段丘堆積物を覆うローム層中に洞爺火山灰層を確認した。



まとめ

M₁面段丘堆積物を覆うローム層中に洞爺火山灰層が認められることから、M₁面段丘堆積物は後期更新世(MIS5e)の堆積物であると判断される。

1.3 敷地の大畑層の年代(1/2)




敷地の大畑層の年代

〔本編資料1.3章に関する基礎データ〕

- 敷地の大畑層で測定したFT年代及びU-Pb年代を示す。

1.3 敷地の大畑層の年代(2/2)

敷地の大畑層の年代測定結果

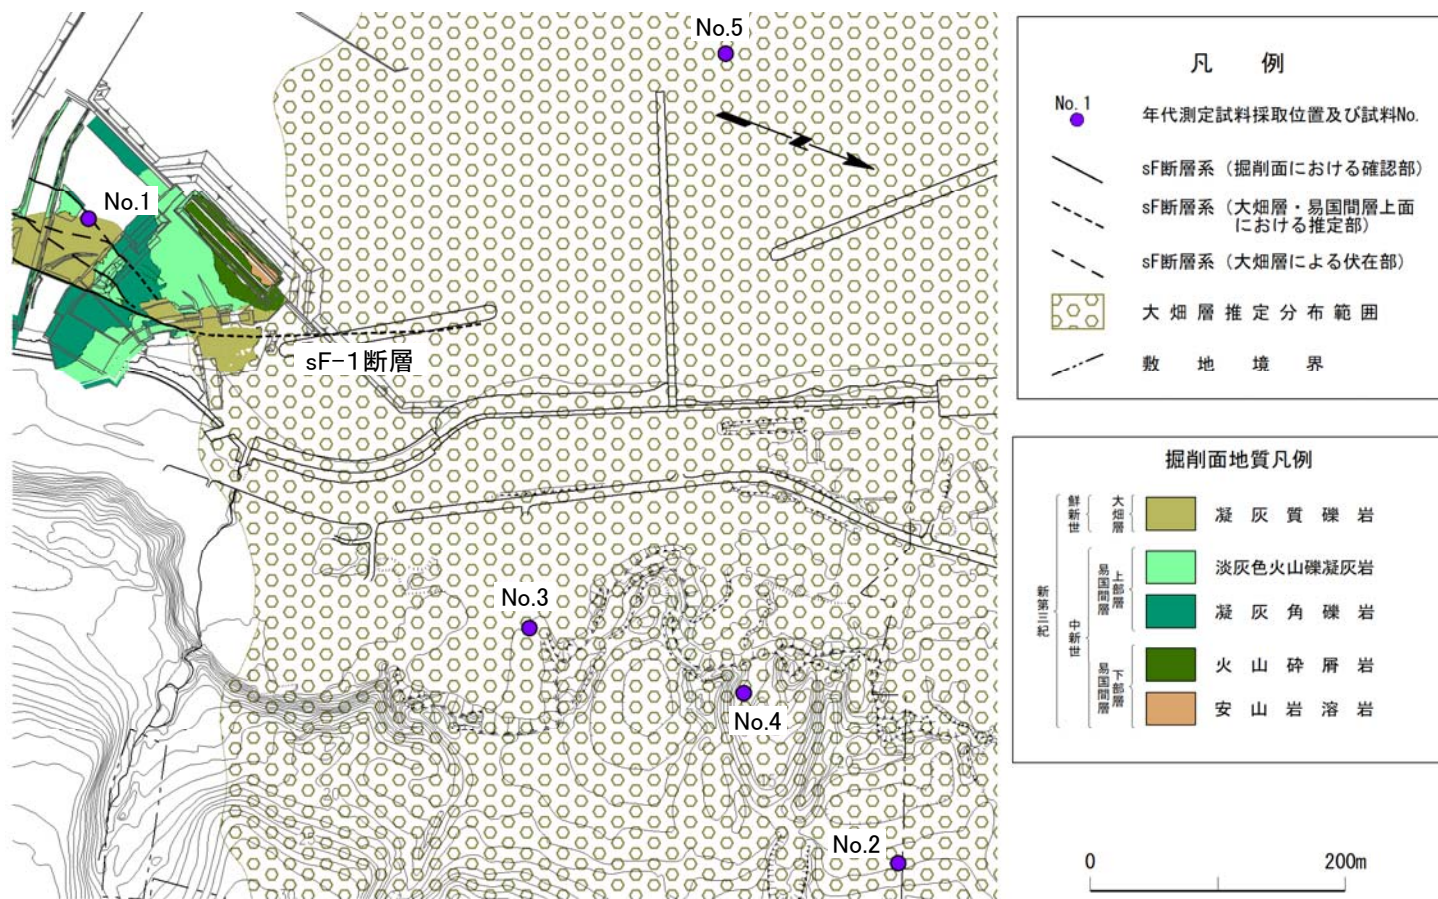

敷地の大畑層の年代測定試料採取位置

敷地の大畑層の年代測定結果

No.	岩種名【孔名, 深度等】	ジルコンFT年代	ジルコンU-Pb年代
1	凝灰質礫岩【Tf-6掘削面】	2.7±0.4Ma	3.00±0.14Ma
2	凝灰質礫岩【IT-22孔16.55m】	2.93±0.61Ma	3.00±0.10Ma
3	デイサイト溶岩【IT-24孔48.1-48.2m】	3.60±0.23Ma	3.56±0.06Ma
4	デイサイト溶岩【R-109孔51.0-51.5m】	3.8±0.6Ma	—
5	軽石凝灰岩【S-102孔47.4-48.6m】	3.8±0.3Ma	—

- 敷地の大畑層の年代測定を敷地の5地点の試料で実施した。
- 年代測定結果は、火山噴出物であるデイサイト溶岩及び軽石凝灰岩では約3.6Ma～約3.8Ma、凝灰質礫岩では約2.7Ma～約3.0Maとなり、敷地の大畑層が鮮新世の地層であることが確認された。



デイサイトの産状

〔本編資料1.3章に関する基礎データ〕

- ボーリングコア, 薄片等の観察結果から, 大間層シルト岩との境界部のデイサイトは急冷周縁相や貫入によると考えられる岩石組織を示すこと, さらにデイサイト岩体の上下にある大間層中の鍵層の対比から, デイサイトは貫入岩と判断されることを説明する。

1.4 デイサイトの産状(2/12)


デイサイト岩体上面の性状(P-2孔, P-4孔)

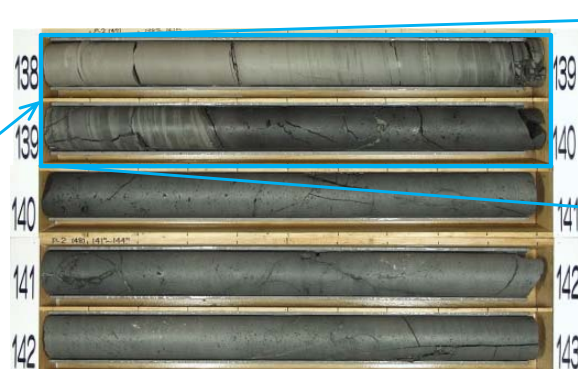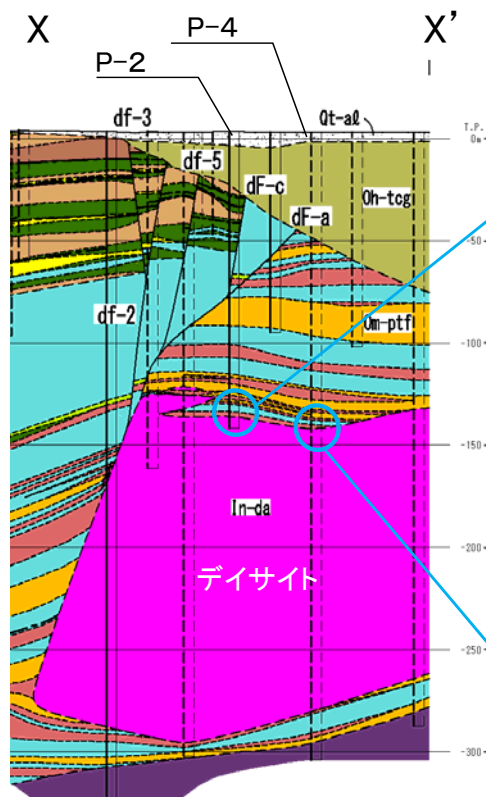

P-2孔 (138.00m～143.00m)




酸性凝灰岩 ← → デイサイト
139.33m 急冷周縁相

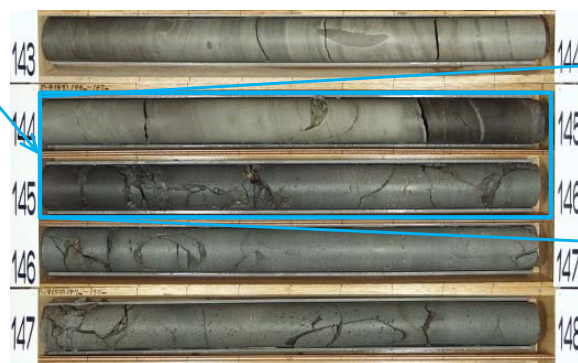

P-4孔 (143.00m～148.00m)




酸性凝灰岩 ← → デイサイト
145.00m 急冷周縁相

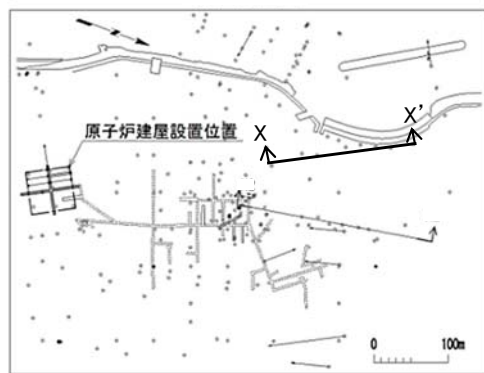

調査位置図


- P-2孔及びP-4孔のデイサイト岩体の上面は、中心部のデイサイトと比較して、黒色でガラス質であることから、急冷周縁相の特徴を示す。
- デイサイトと大間層の接触部の複数のコアにおいて、デイサイト上面がシャープな面であり、急冷周縁相も認められることから、デイサイトは貫入岩であると判断される。

デイサイト岩体上下面の性状(RR-218孔)(1/3)

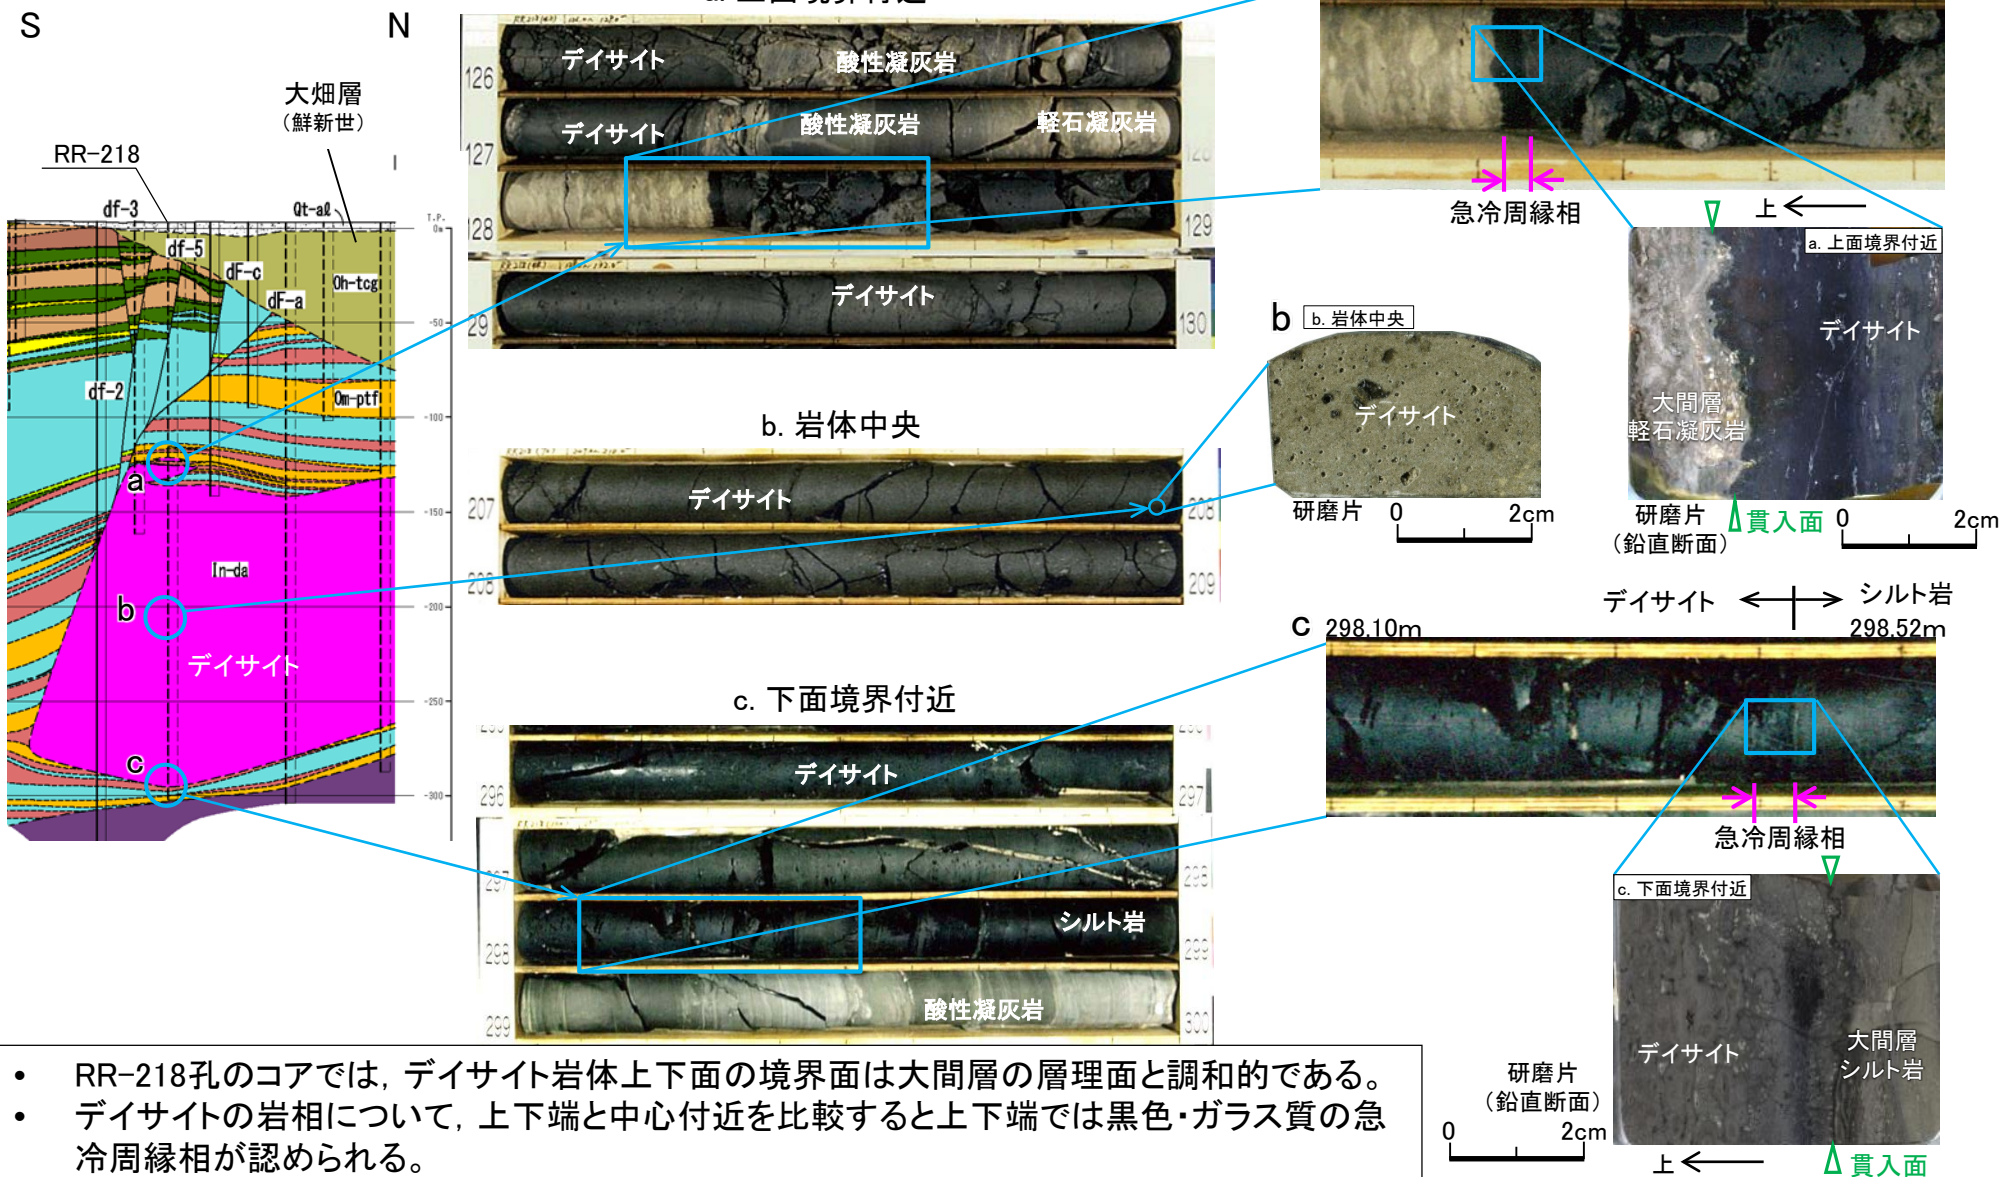

1.4 デイサイトの産状(4/12)

デイサイト岩体上下面の性状(RR-218孔)(2/3): 薄片観察結果1

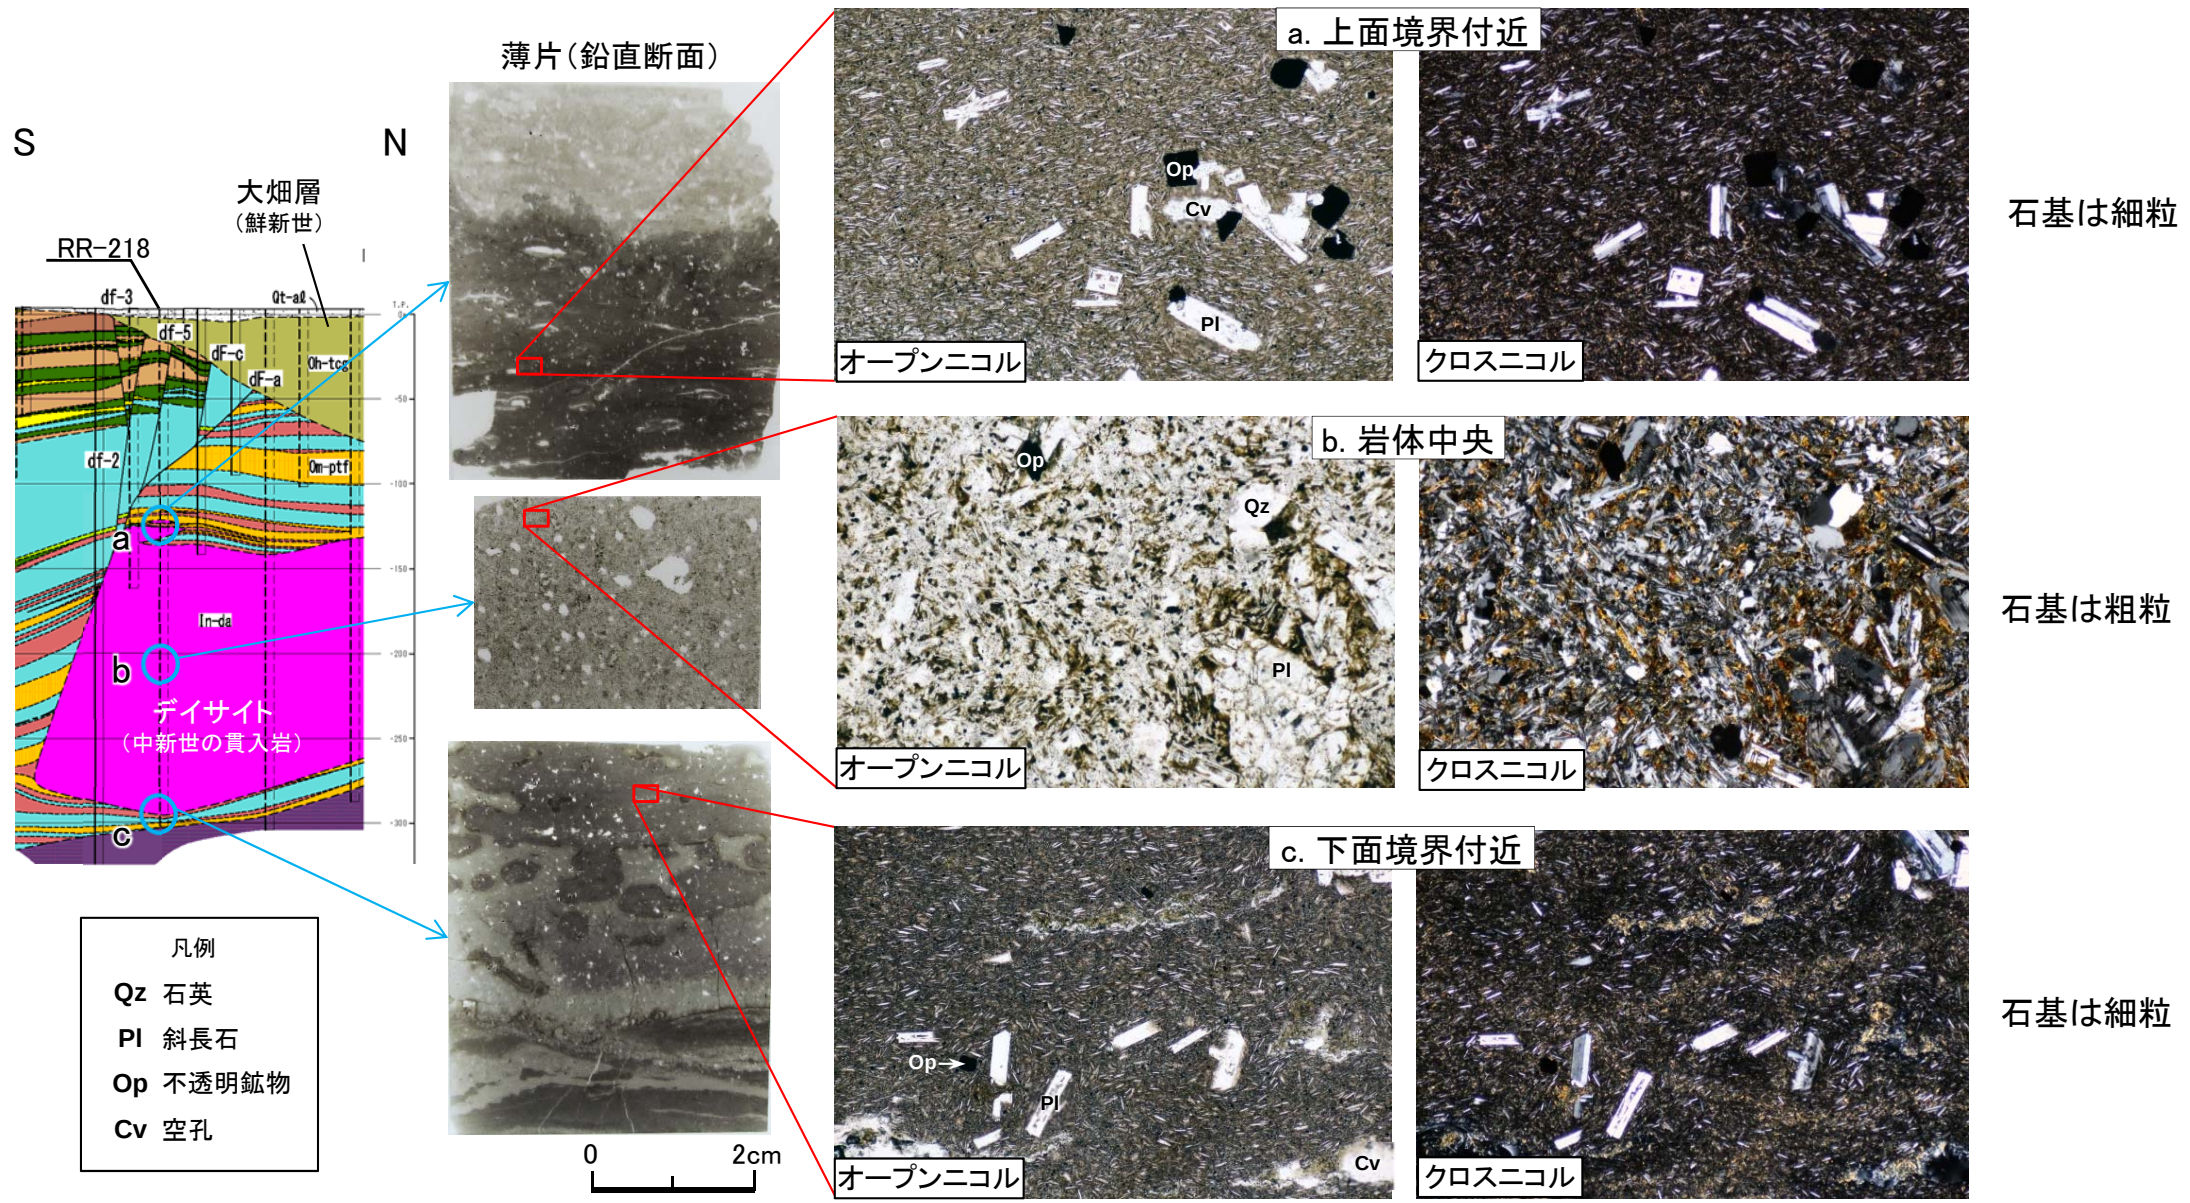


上下面境界付近(写真a, c)は、岩体中央(写真b)に比べて石基の結晶が小さくガラス質な部分が多いことから急冷周縁相と判断される。

0 2mm

1.4 デイサイトの産状(5/12)


デイサイト岩体上下面の性状(RR-218孔)(3/3):薄片観察結果2

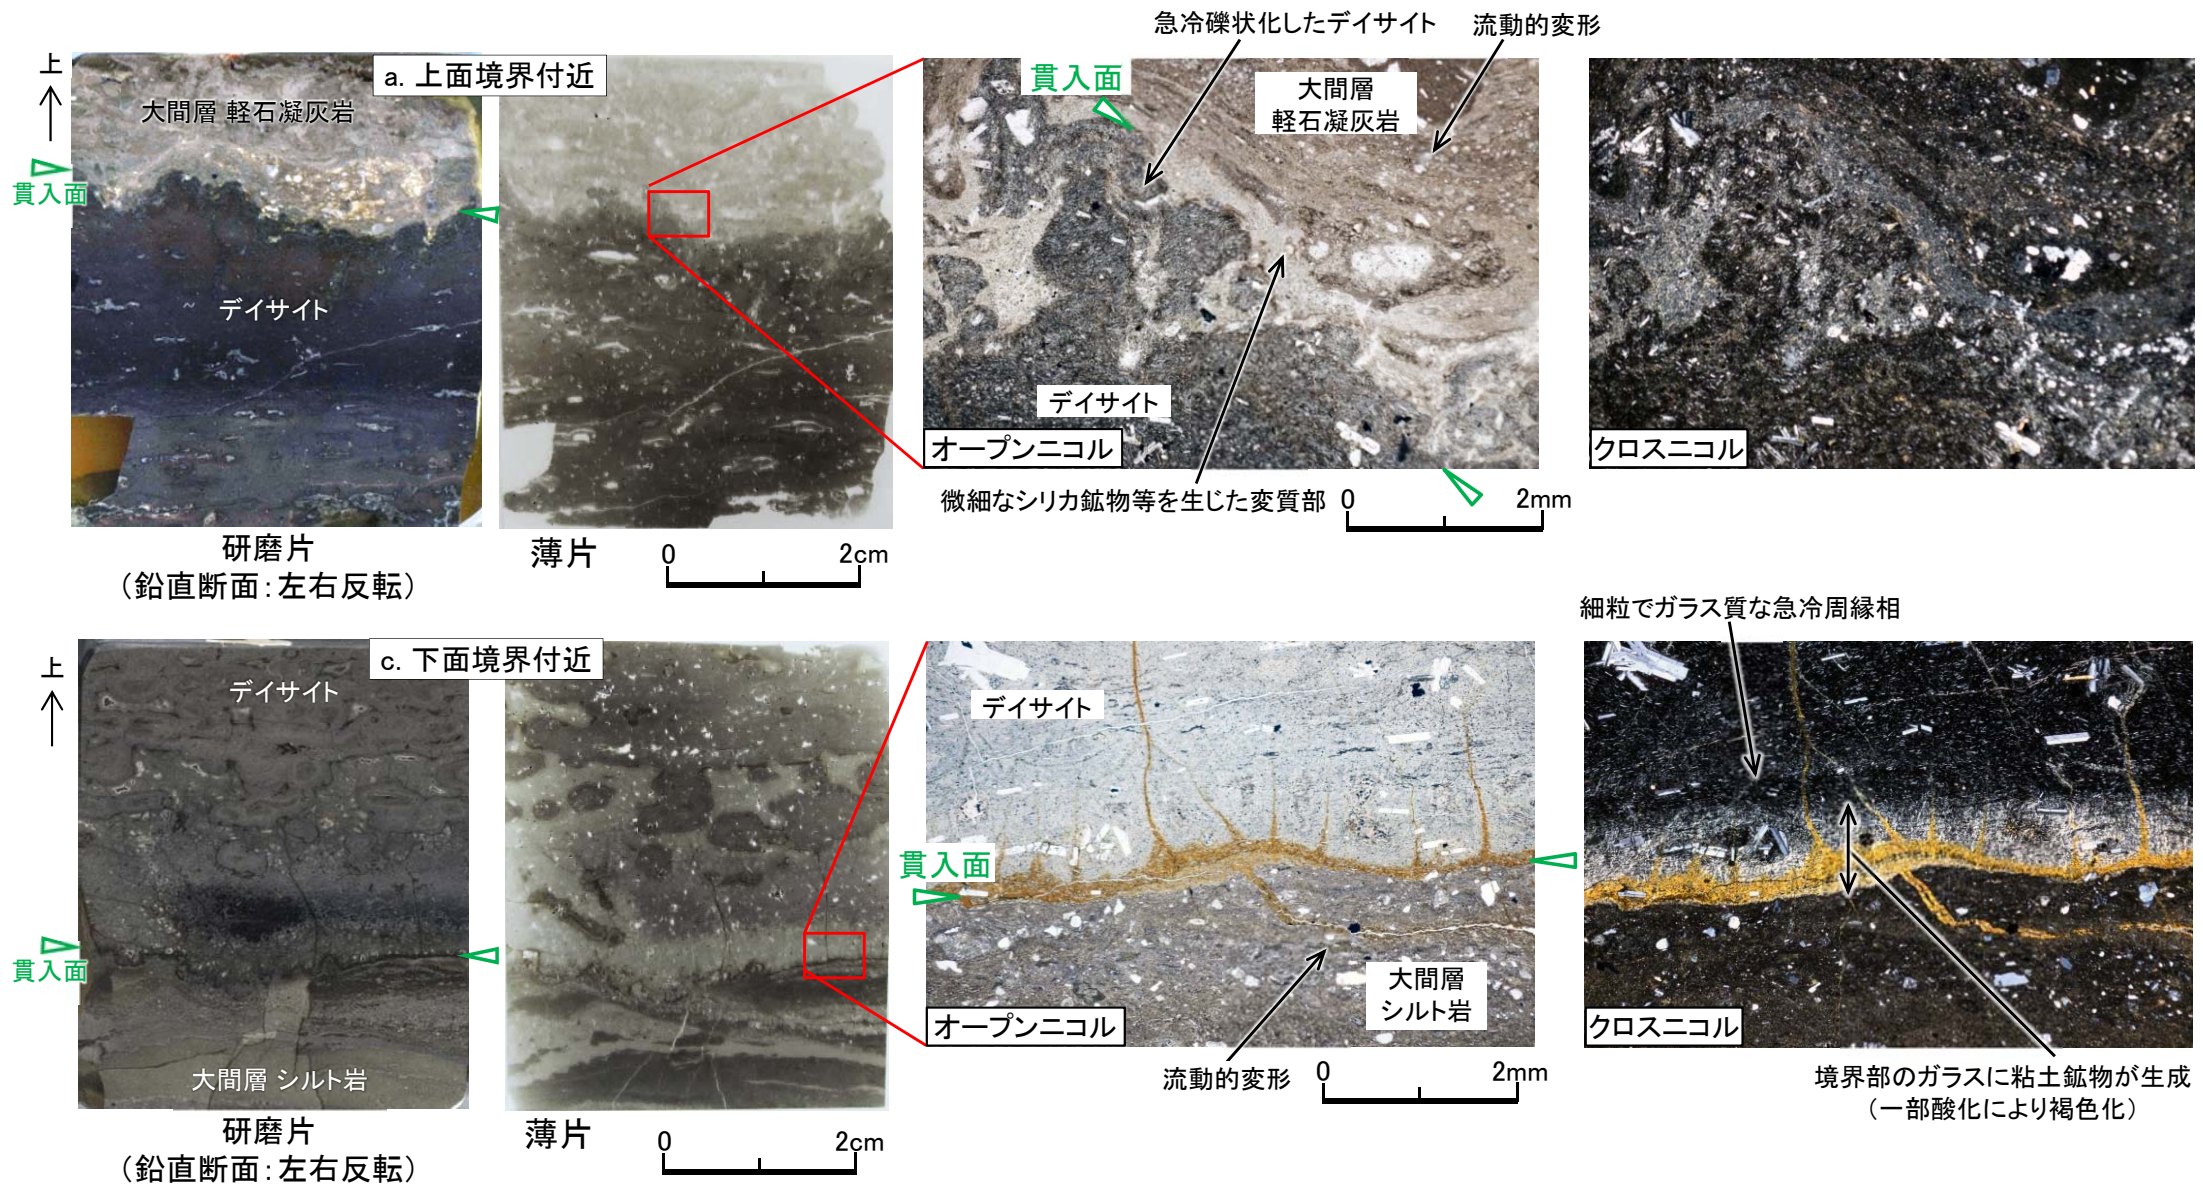



薄片観察によると、デイサイトの上下面境界ともに不規則な形状を成し、大間層にはその形状と調和的な流動的変形が認められることから、デイサイトは、大間層のシルト岩の固結度が低い状態で貫入したものと考えられる。

1.4 デイサイトの産状(6/12)

デイサイト貫入面付近の性状(A'-7孔)(1/3)

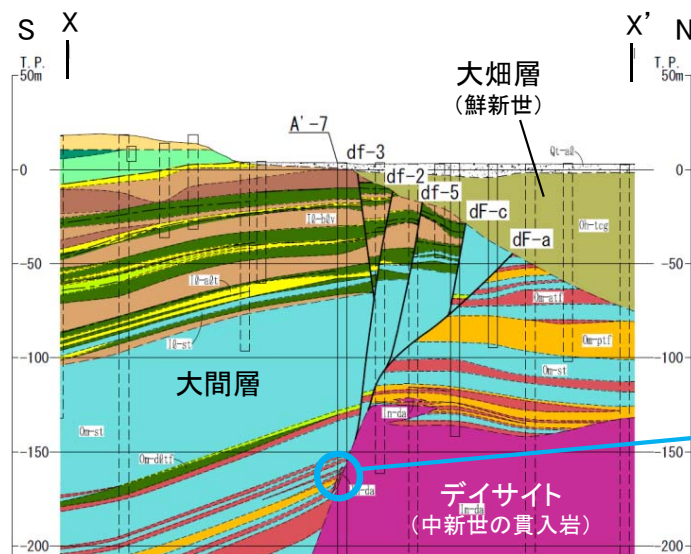


【A'-7孔】 デイサイト貫入面付近のコア

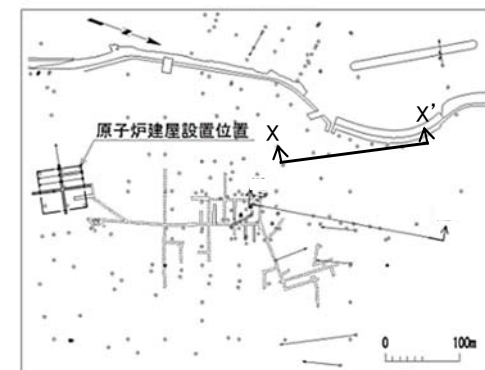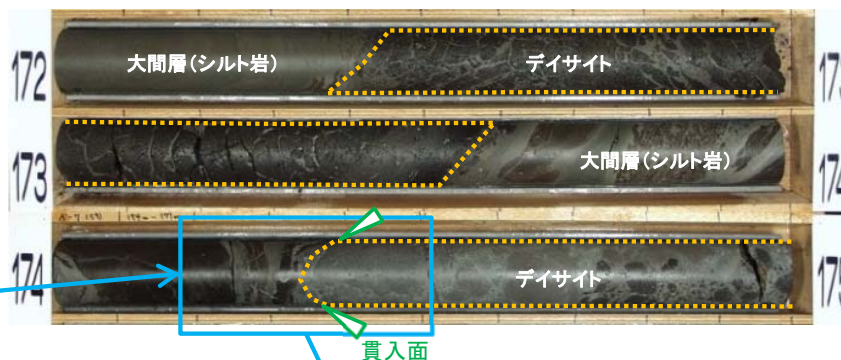

調査位置図



深度174.25m直上の割れ目面に条線等は認められない。

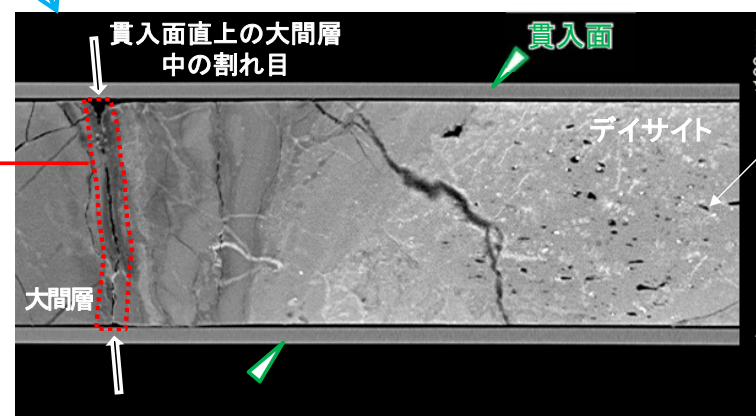


CT画像(鉛直断面): 深度174.20m~174.50m

デイサイト中には気泡が多く認められる。

- A'-7孔のコアの詳細観察及びCT画像によれば、大間層中のデイサイトの貫入面は密着しており断層(破碎物質等)は認められない。
- 貫入面直上の174.25mの明瞭な割れ目面には条線、鏡肌、破碎物質等は認められない。

1.4 デイサイトの産状(7/12)


デイサイト貫入面付近の性状(A'-7孔)(2/3)

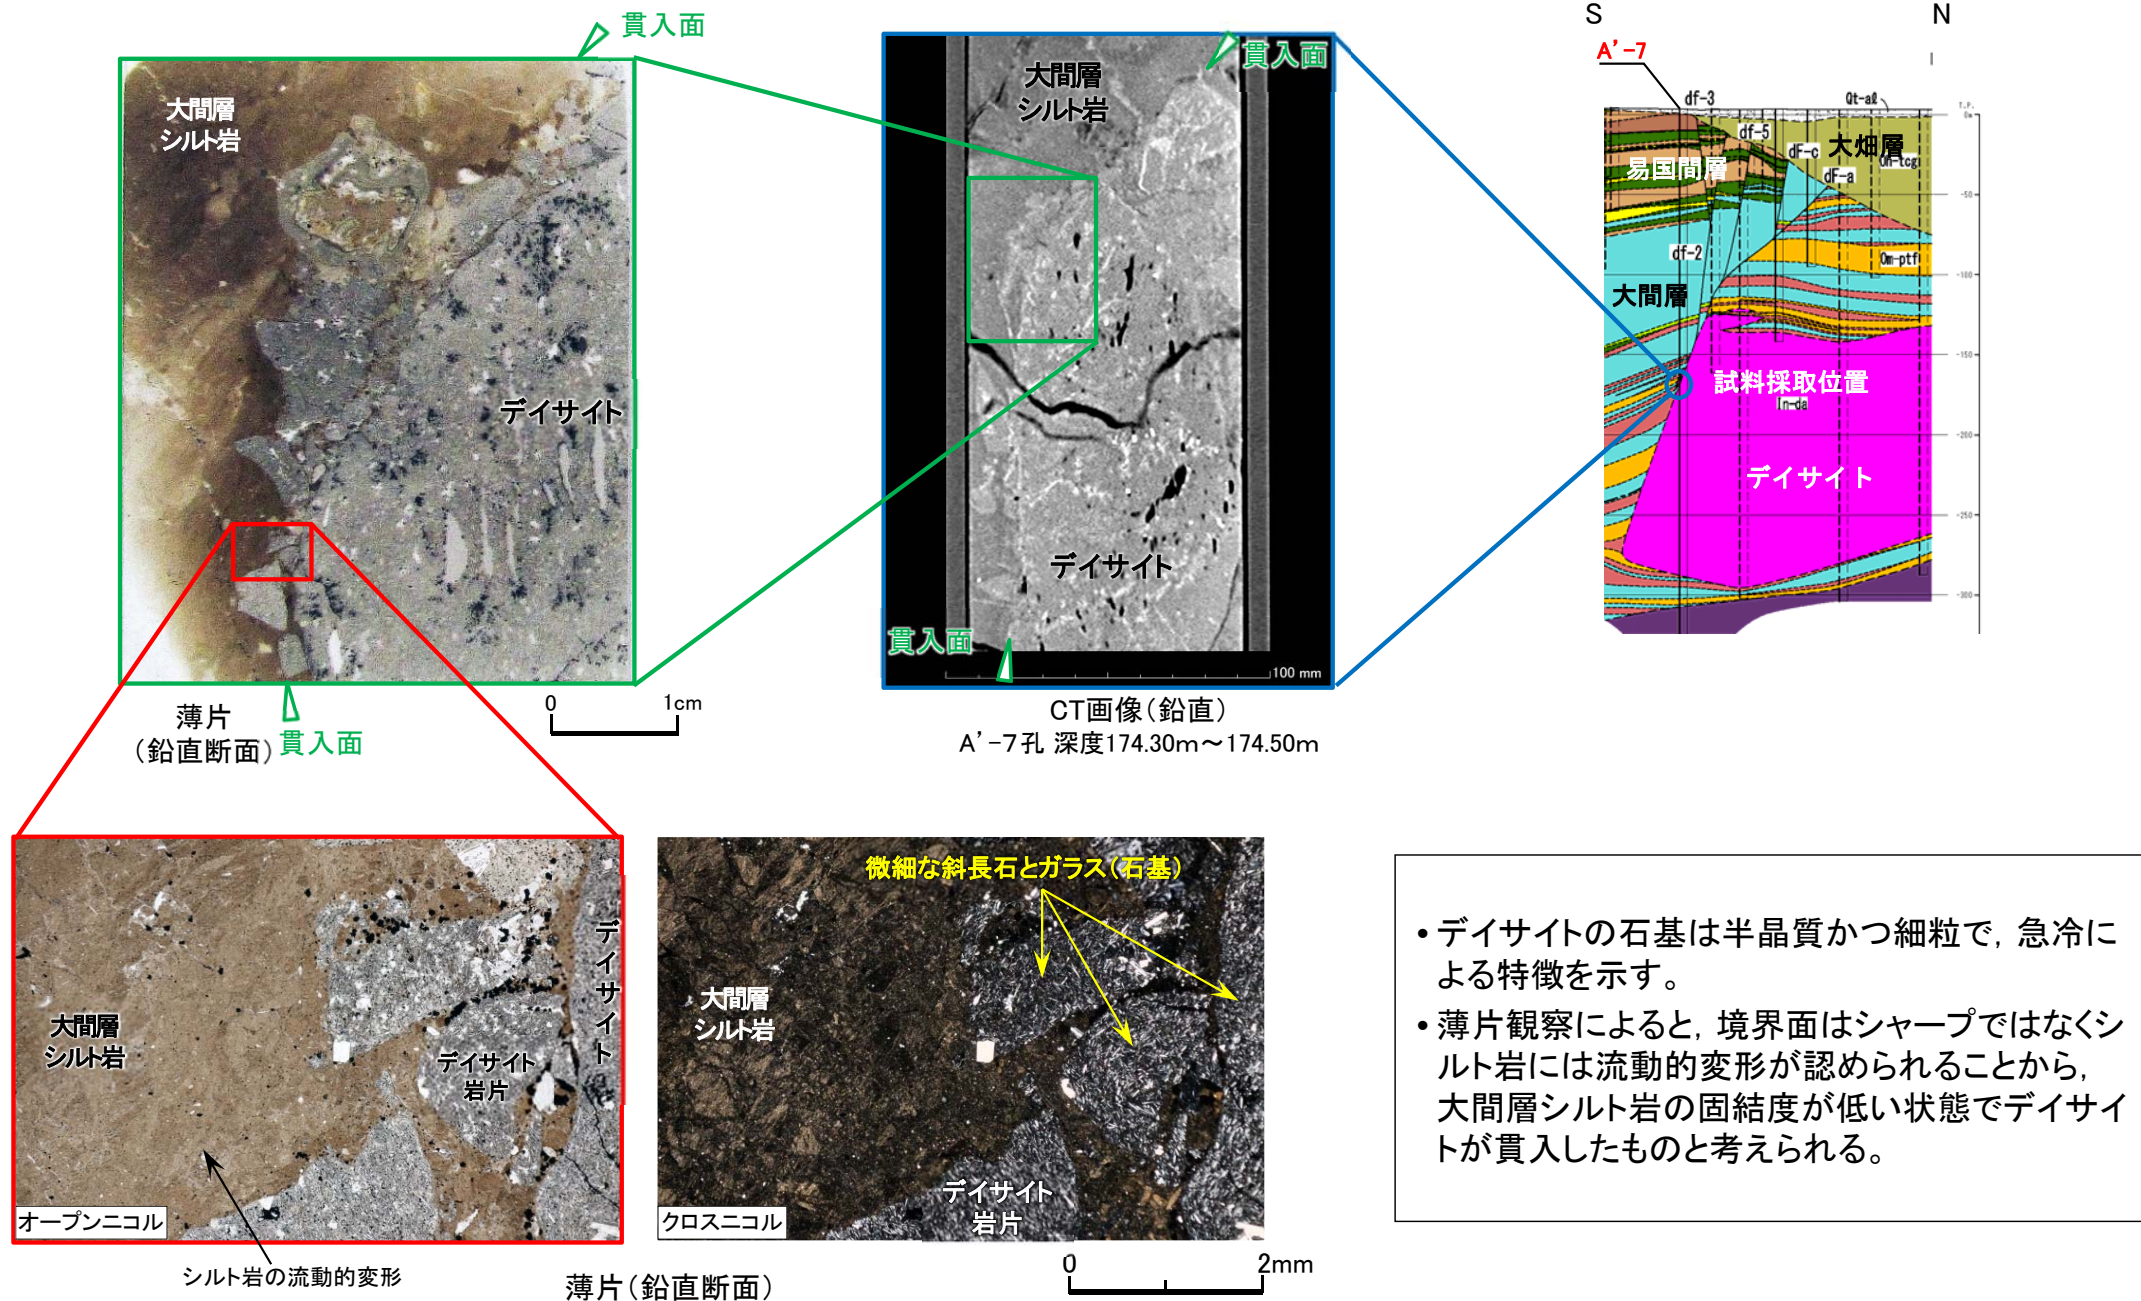


1.4 デイサイトの産状(8/12)

デイサイト貫入面付近の性状(A'-7孔)(3/3)


【A'-7孔】 デイサイト貫入面付近のコア

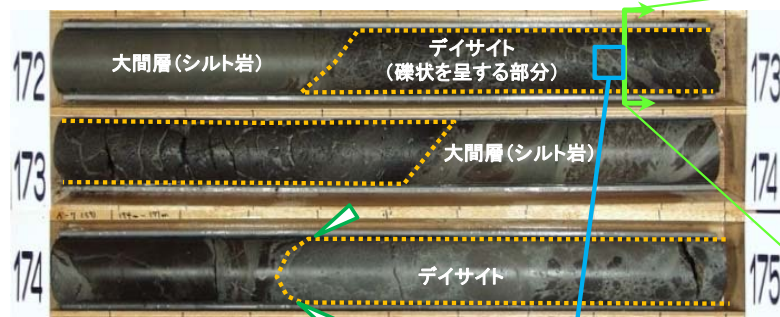

貫入面

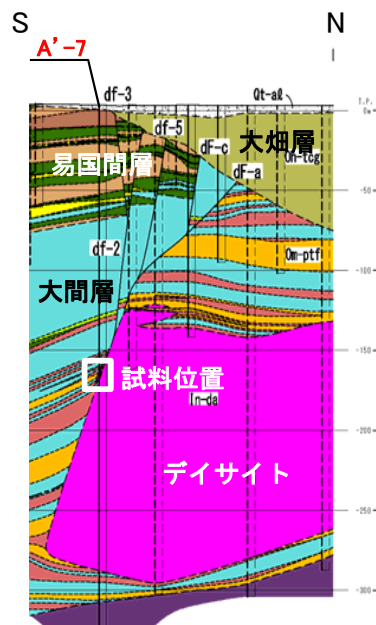


水平・鉛直方向で組織の相違はなく、
一定方向の応力の影響は示唆されない。

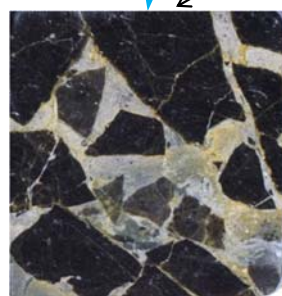

研磨片
(鉛直断面: 左右反転)



薄片
(鉛直断面)

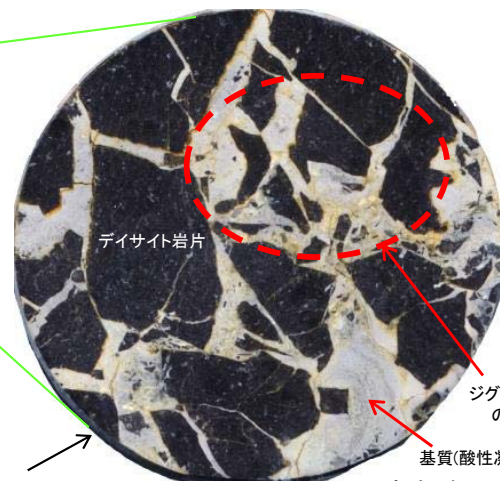


デイサイト岩片

類似

ジグソーフィット組織
の顕著な部分


基質(酸性凝灰岩)

研磨片(水平断面)
深度172.85m(コア径90mm)

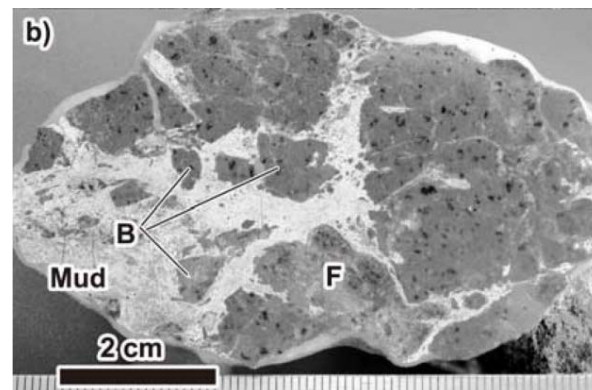

図① ペペライトの産状
(ジグソーフィット組織)
(松原・天野(2010)²⁾に加筆)

B: blocky shape juvenile clasts
F: fluidal shape juvenile clasts

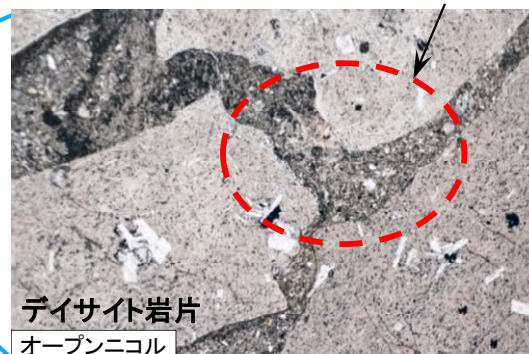

デイサイト岩片

オープンニコル

ジグソーフィット組織

0 2mm



基質の酸性凝灰岩(ガラス質)

微細な斜長石とガラス(石壁)

デイサイト岩片

クロスニコル

斜長石(斑晶)

0 2mm

- 貫入面近傍の深度172.4m~173.6m付近のコア及び研磨片・薄片の観察では、デイサイトが礫状を呈し、その間を大間層の酸性凝灰岩が埋めている部分が認められる。それらは固結し岩石化しており破碎部等は認められない。
- 礫状を呈するデイサイト岩片は、ジグソーフィット組織を示しペペライトの特徴(図①参照)を有することから、固結度が低い状態の大間層へのデイサイトの貫入・急冷(図②参照)により形成されたものと考えられる。

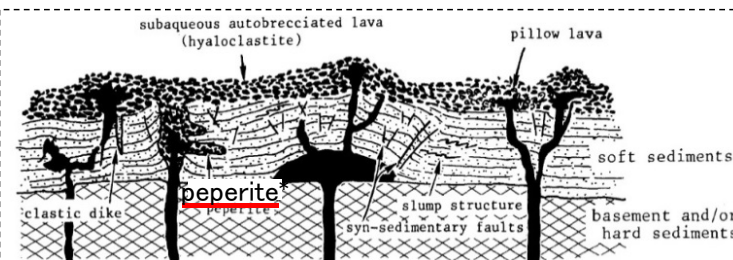


図28 安山岩質海底火山の浅部構造を示す模式図、説明は本文参照
図② 未固結堆積物中への貫入形態の模式図(狩野(1983)³⁾に加筆)


*: ペペライトは水を多く含む未固結堆積物とマグマの相互作用により、マグマの冷却・破断、火山岩片の生成及び堆積物との混合により形成される(松原・天野(2010)²⁾)。

1.4 デイサイトの産状(9/12)


大間層中の鍵層の対比(1/3): デイサイトの下位の鍵層

- 酸性凝灰岩AT-25は深部の大間層に分布し、やや厚い層厚(約3m～約7m)とシルト質の地層を挟むという特徴がある。
- AT-25はデイサイト分布下面の標高より下位の標高で広く分布する。


N-1 孔

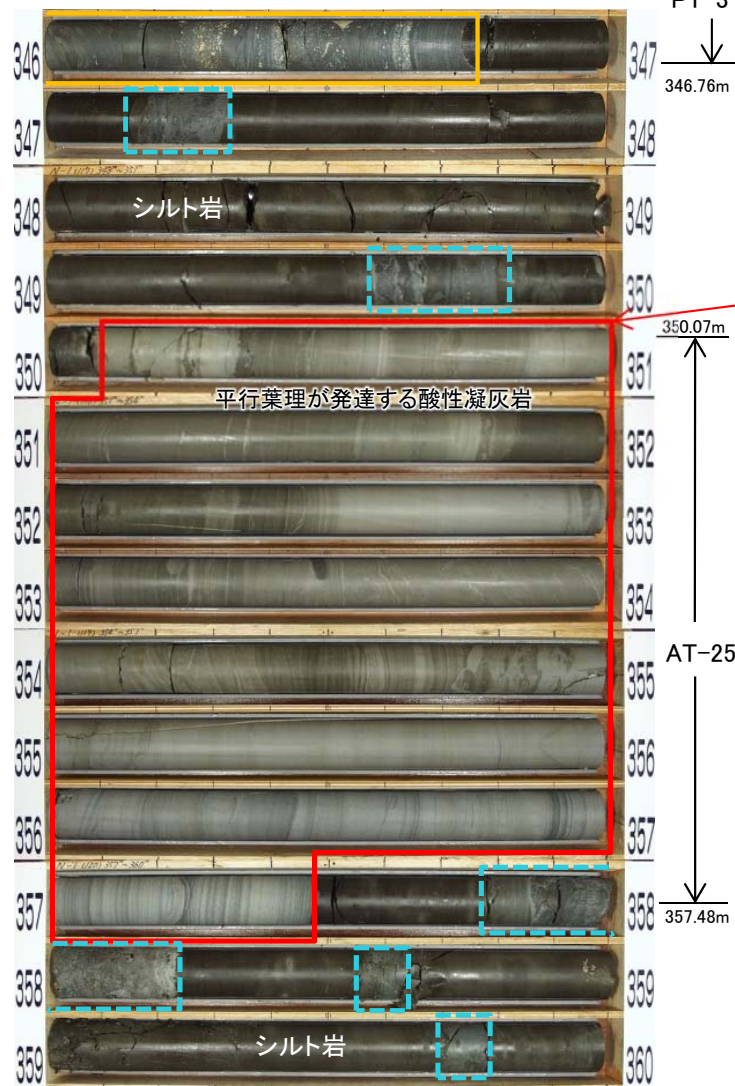


D-7 孔

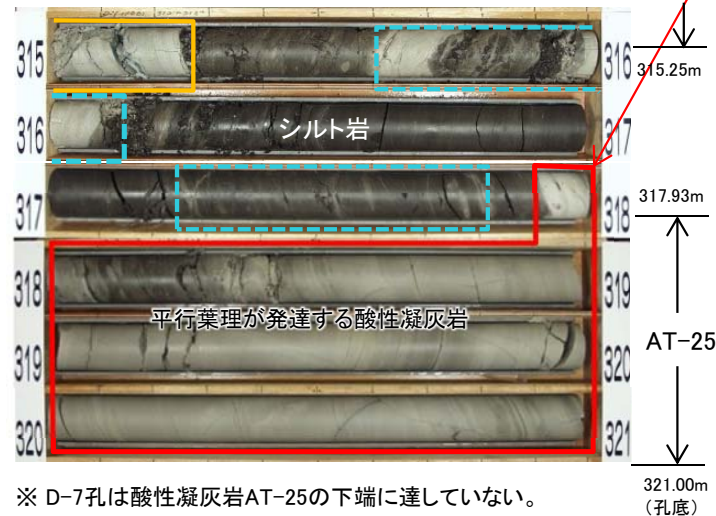

- 軽石凝灰岩 (PT-3) 最下部
- 酸性凝灰岩の薄層

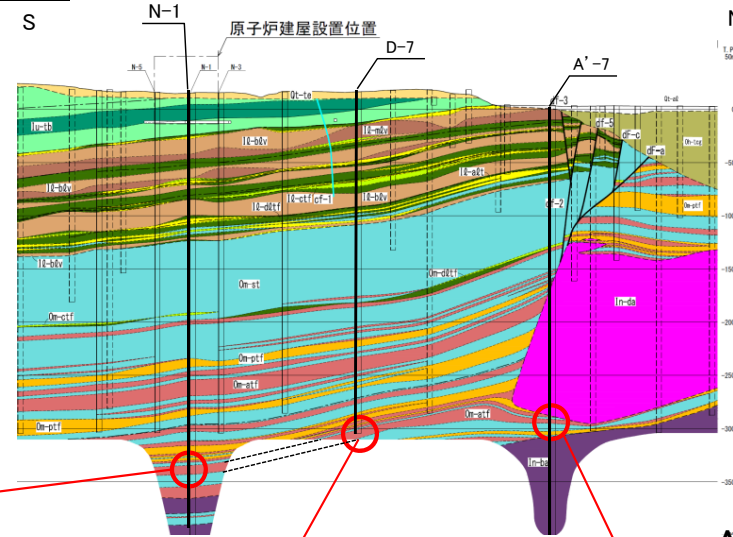





A'-7 孔

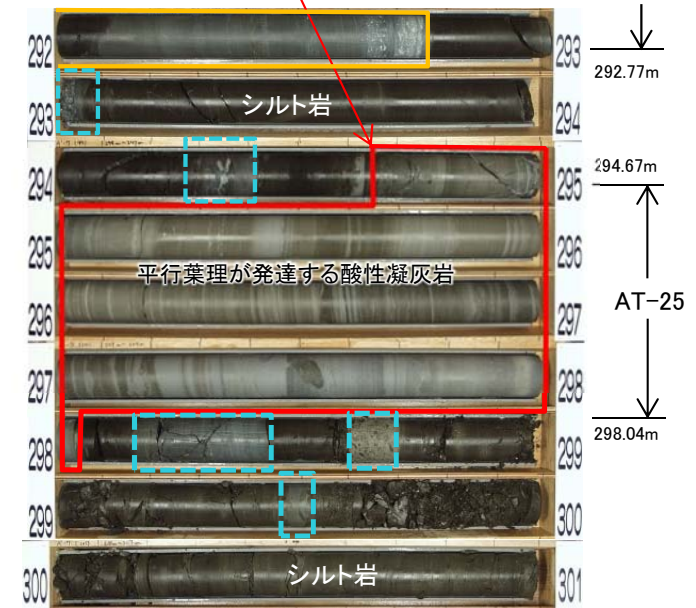

1.4 デイサイトの産状(10/12)


大間層中の鍵層の対比(2/3): デイサイトの上下位の鍵層

- 軽石凝灰岩PT-3は大間層の深部に分布し、軽石の量や粒度が層準により変化し、下部に数枚のシルト岩層を挟在する。スランピングによるシルト岩の偽礫を含み、層厚は約13m～約20mと変化する特徴を有する。
- デイサイト分布域ではデイサイトの上下位に分布する。

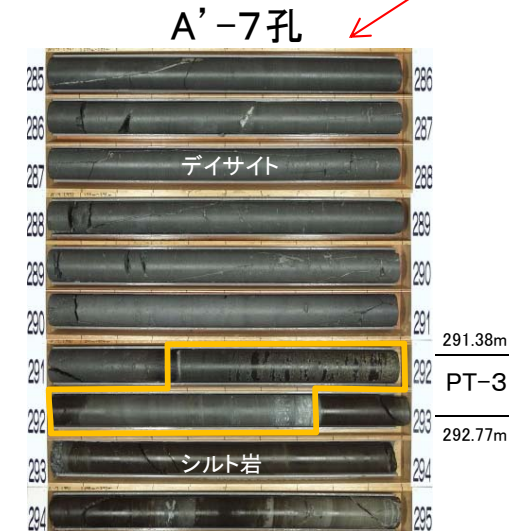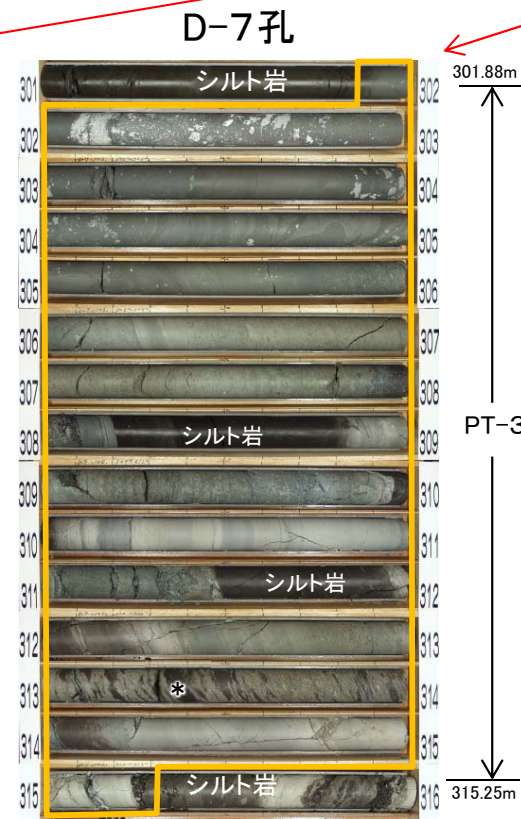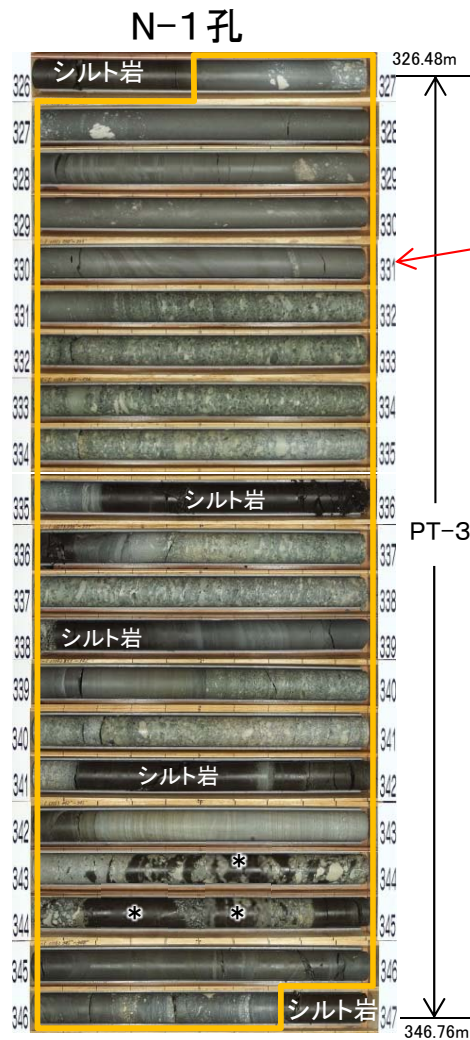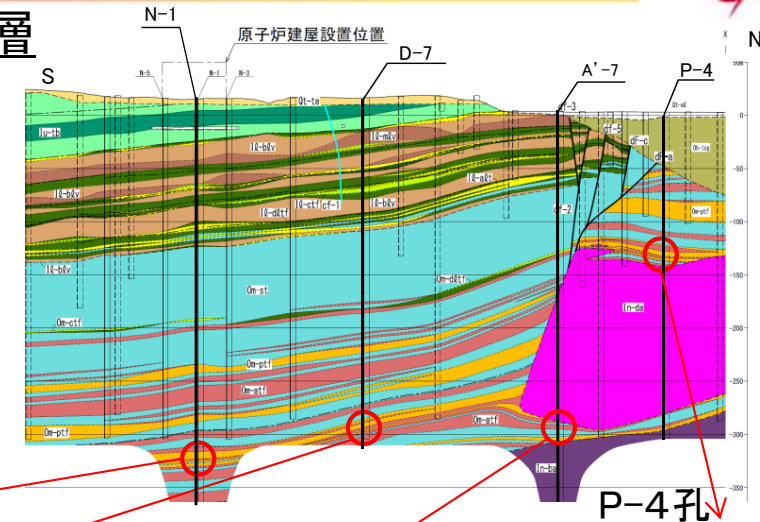


注) A'-7 孔では、デイサイトの貫入の影響を受けて軽石凝灰岩PT-3は薄くなっている。

* シルト岩の偽礫

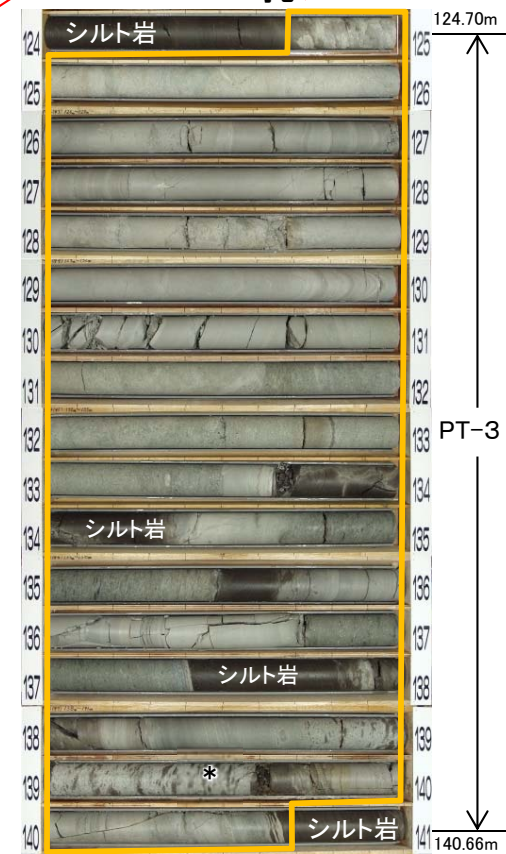




大間層中の鍵層の対比(3/3): デイサイトの上下位の鍵層分布

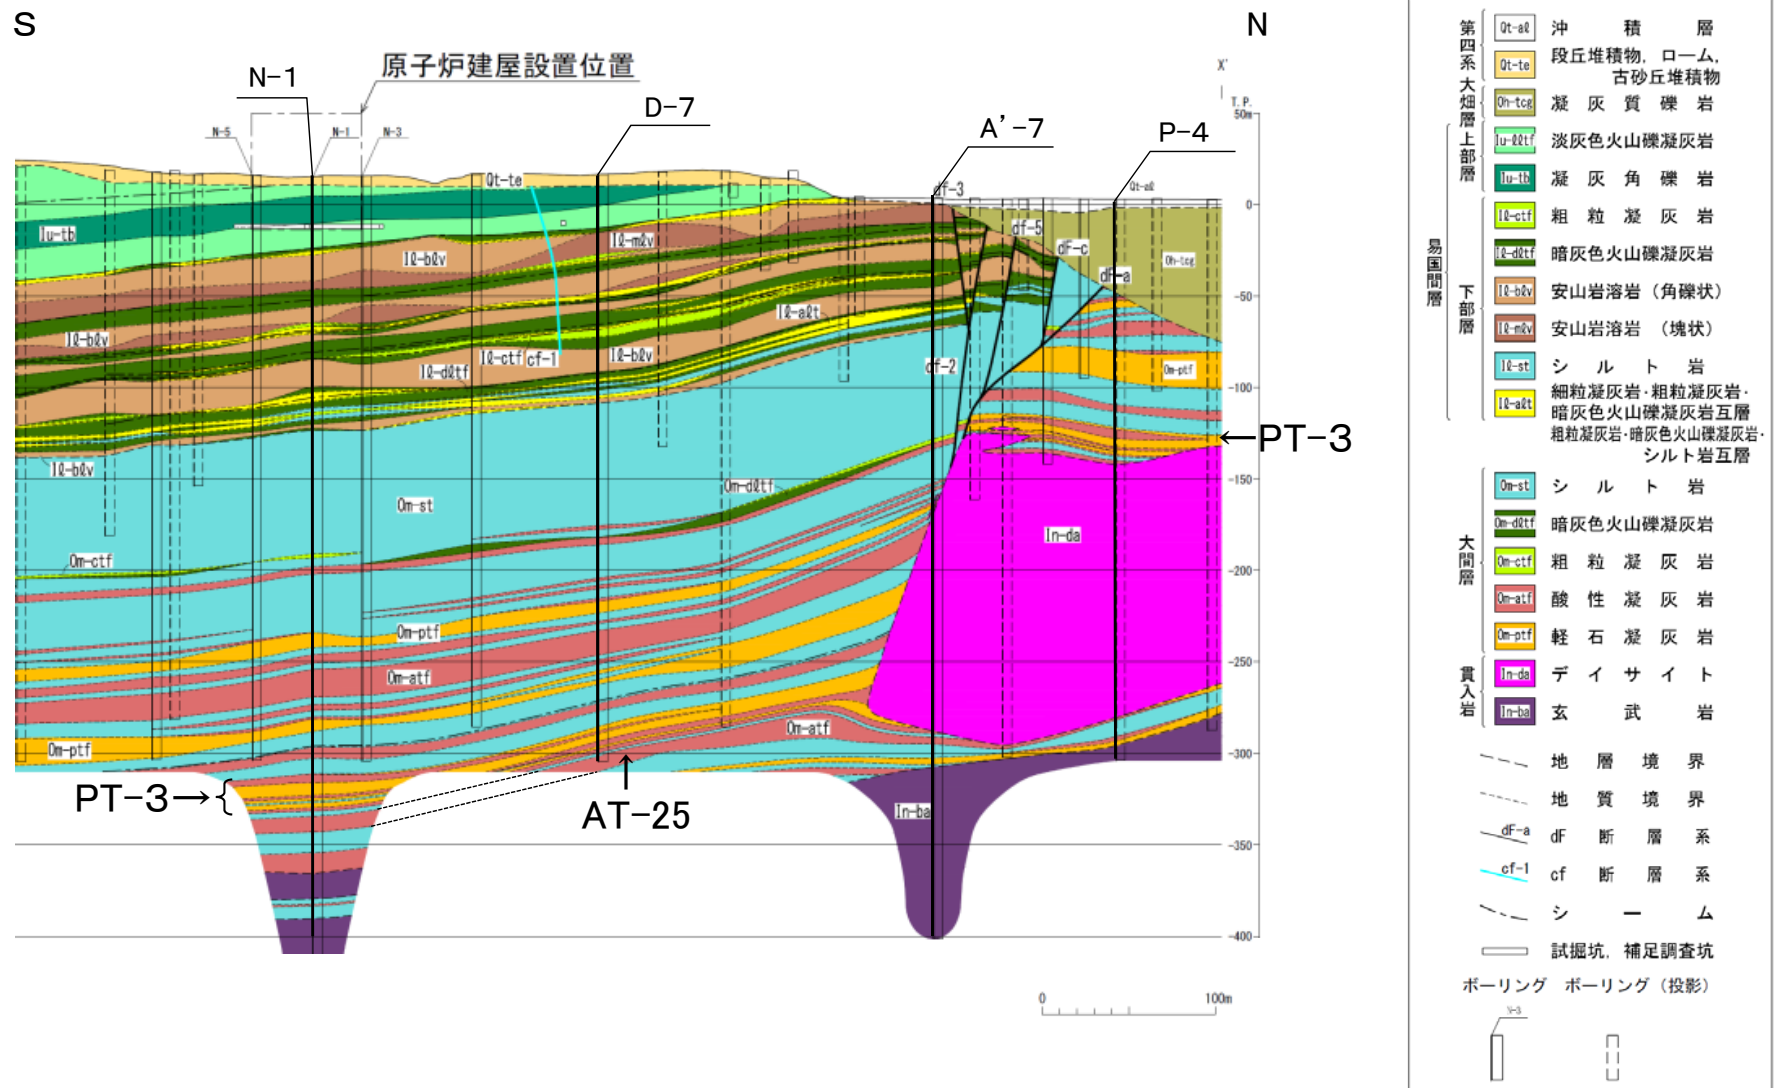

- 大間層の深部では、敷地全域において軽石凝灰岩PT-3が酸性凝灰岩AT-25の直上に分布する。
- デイサイト分布域では、酸性凝灰岩AT-25はデイサイト岩体の下位に分布するが、その上の軽石凝灰岩PT-3はデイサイト岩体を挟んで上下に分布することから、デイサイトは大間層堆積後に、PT-3付近に貫入したものと判断される。

まとめ

- P-2孔及びP-4孔のデイサイト岩体の上面及びRR-218孔のデイサイト岩体の上下面には、大間層シルト岩との接触面のデイサイトに急冷周縁相が認められる。
- A'-7孔の大間層とデイサイトの境界部で、デイサイトと大間層が繰返し出現し大間層のシルト岩に変形構造が確認される箇所では、デイサイトにはシルト岩の固結度が低い時期に貫入したことを示すペペライトの組織が認められ、断層破碎部は認められない。
- 南北方向の地質断面図(X-X'断面)沿いのボーリング調査結果によれば、デイサイトの上下面に大間層中の鍵層である軽石凝灰岩PT-3が分布していることから、デイサイトは大間層堆積後に貫入したものと考えられる。



以上のことから、デイサイトは大間層堆積後に貫入した貫入岩と判断される。

(余白)

2.1 cf断層系の分布(1/18)



cf断層系の分布

〔本編資料2.1.1章に関する基礎データ〕

- cf-1, 2断層の北方への連続性（補足調査坑等）
- cf-3断層の分布（トレンチ, 法面及びボーリング）


2.1 cf断層系の分布(2/18)

第456回審査会合
資料2-3 P.37 再掲


2-2



cf-1, 2断層の北方への連続性(1/6): 分布平面図

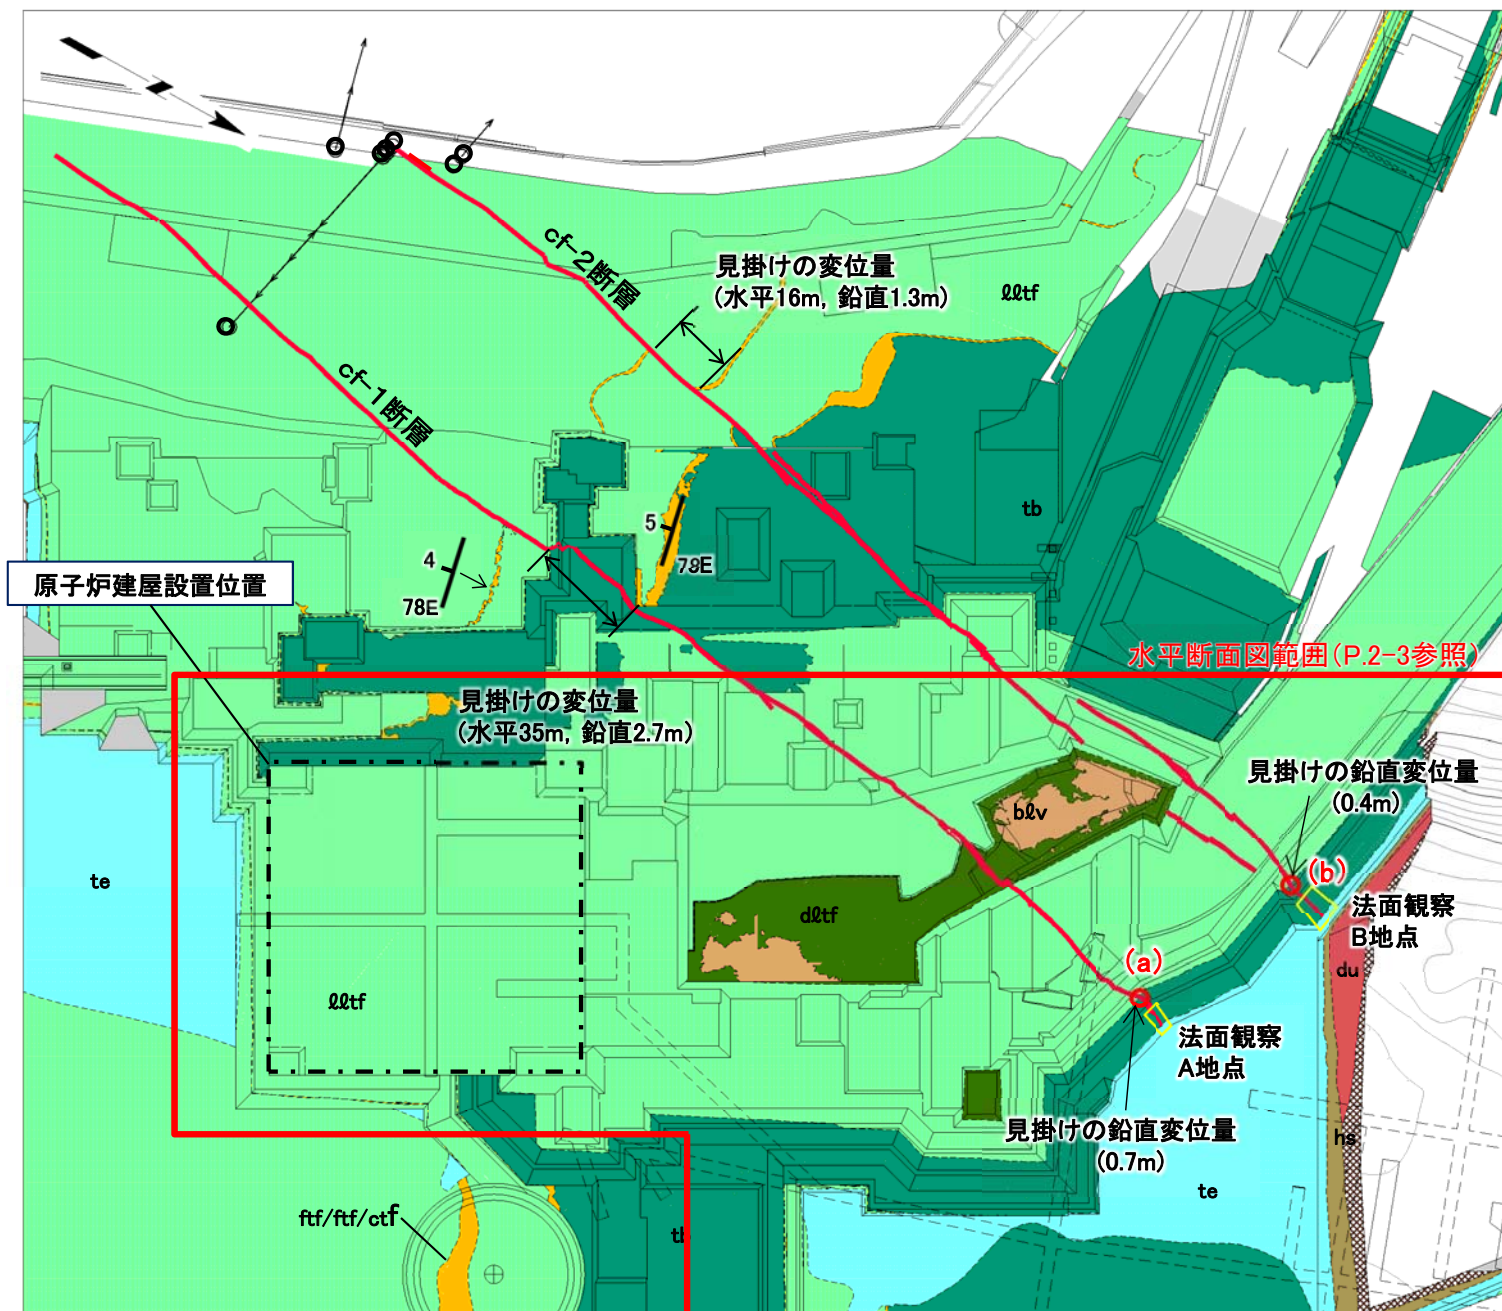

凡 例

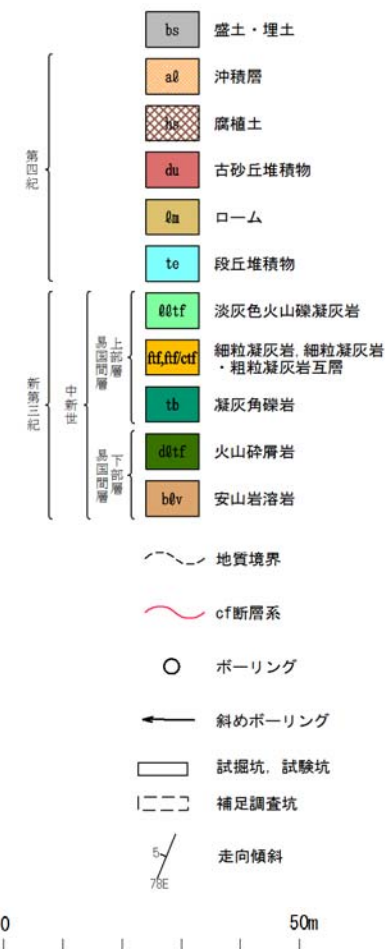

cf-1, 2断層の見掛けの鉛直変位量は北方延長の掘削法面(a)で0.7m, 掘削法面(b)で0.4mと小さくなり, さらに北方への連続性は小さいと考えられる。

注) 本図の地質分布及び断層位置は各掘削面レベルでの地質観察による。


2.1 cf断層系の分布(3/18)

第456回審査会合
資料2-3 P.38 再掲

2-3



cf-1, 2断層の北方への連続性(2/6): T.P.-12m水平断面図

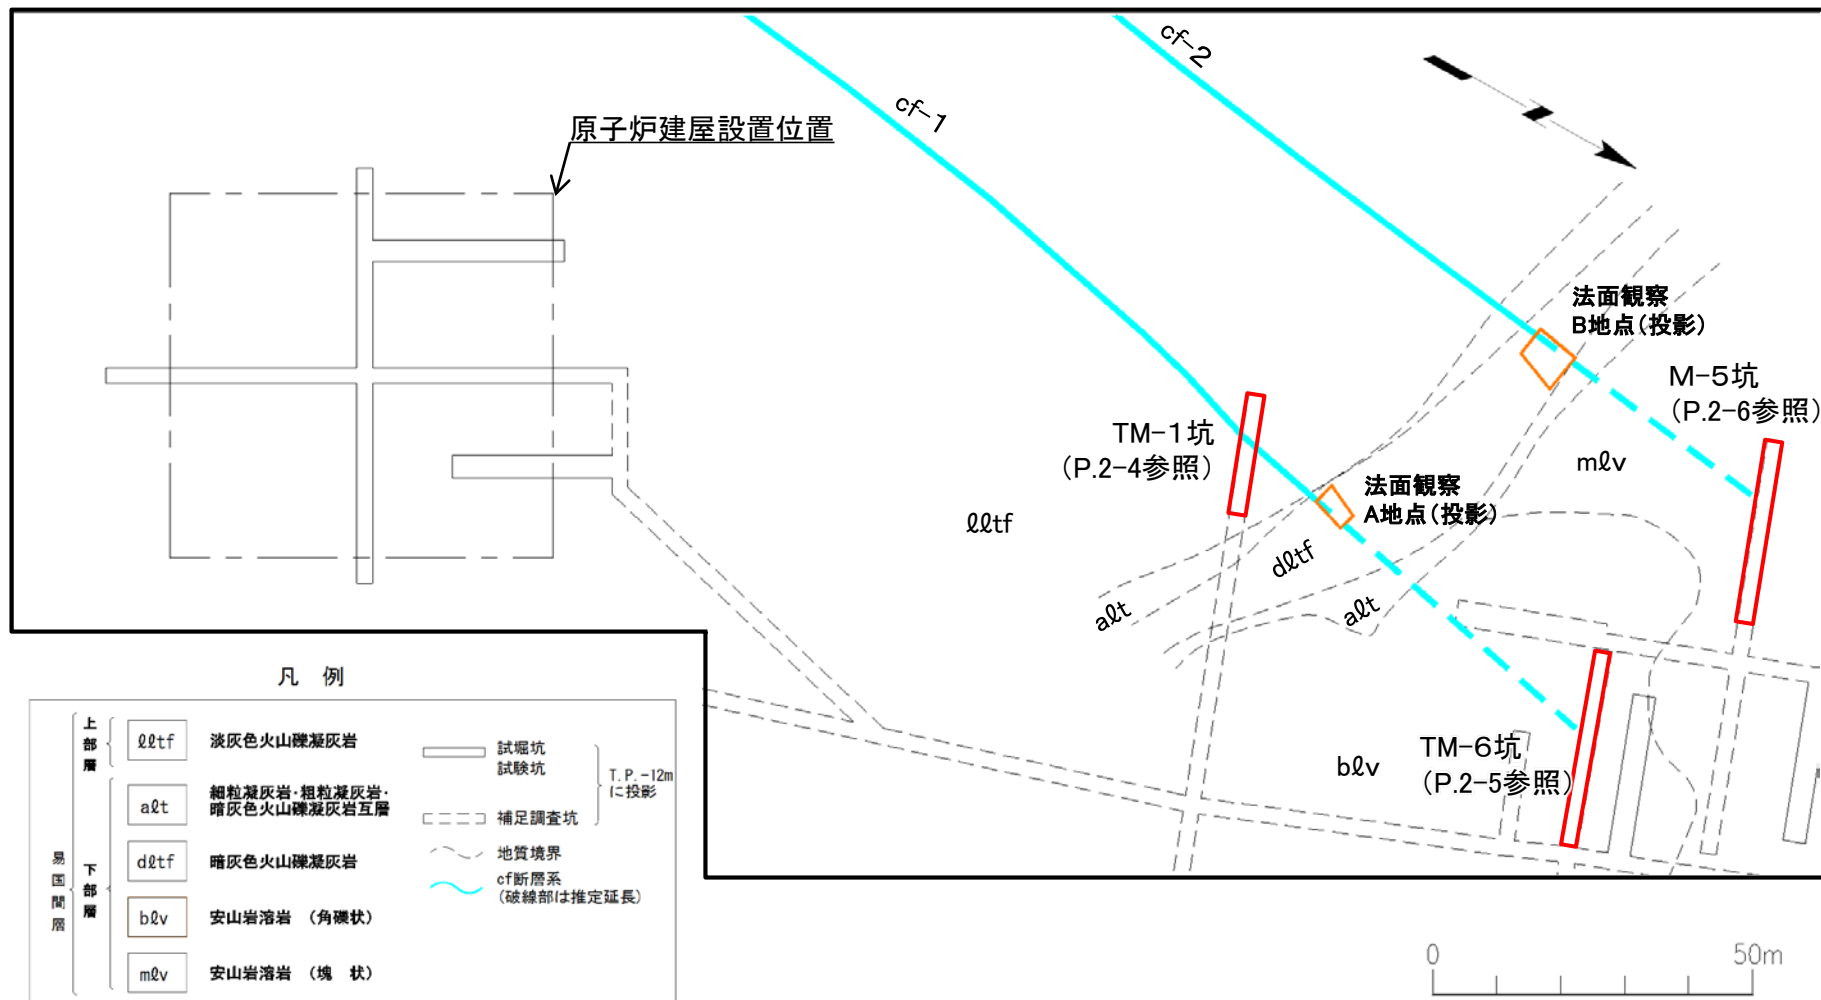

- cf-1断層の北方延長はTM-1坑で認められるが、さらに延長上のTM-6坑では認められない。
- cf-2断層は、M-5坑では認められない。
- したがってcf断層系の北方延長は法面観察A,B地点付近までと考えられる。


2.1 cf断層系の分布(4/18)

第456回審査会合
資料2-3 P.39 再掲

2-4




cf-1, 2断層の北方への連続性(3/6): TM-1坑地質展開図

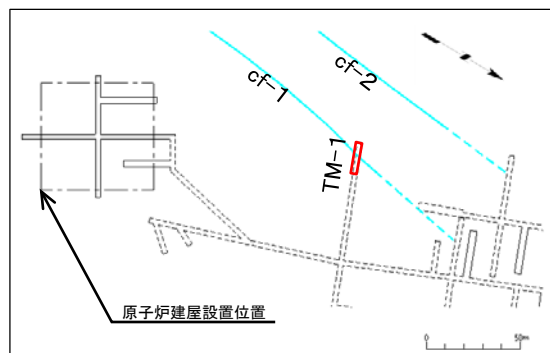


位置図




坑壁写真

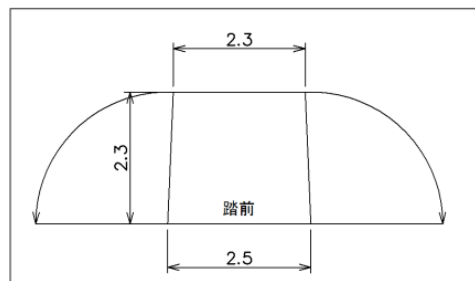

展開方法

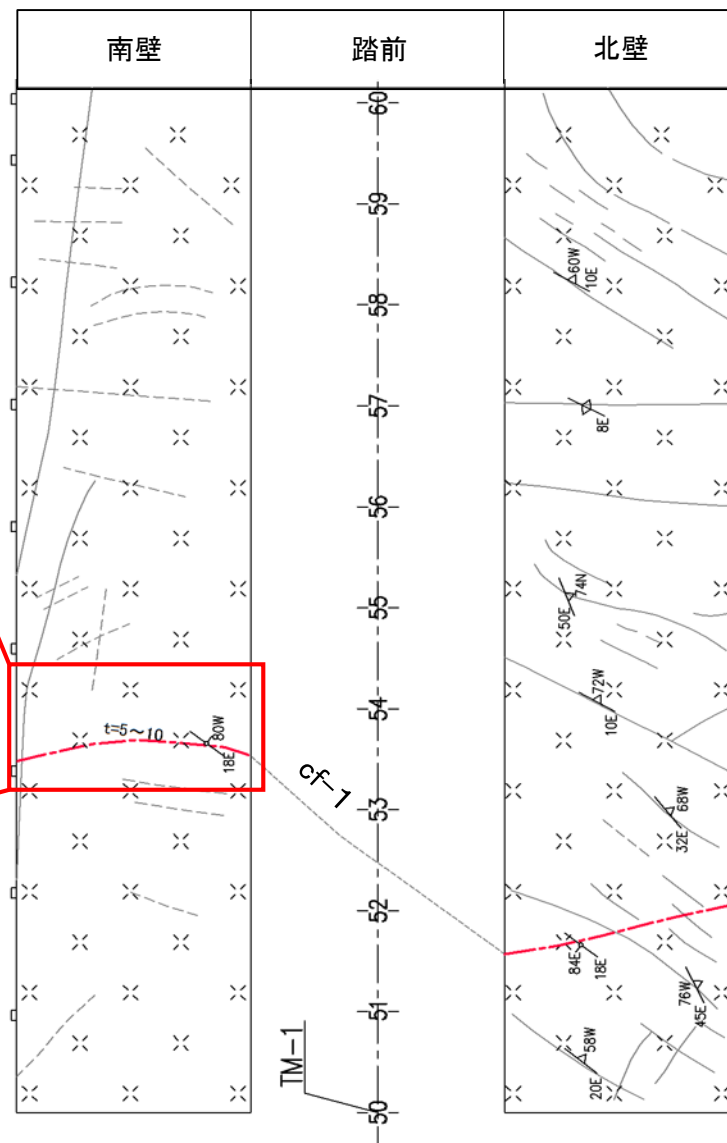

展開図 凡例

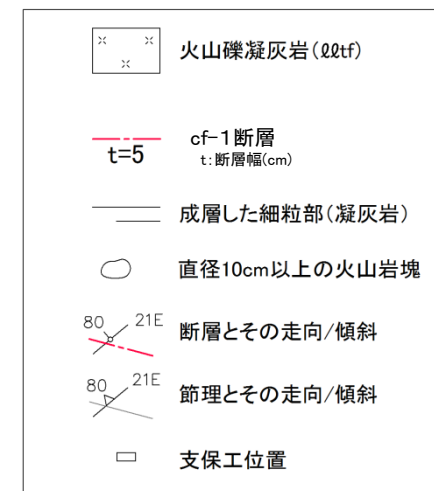

0 5m

- cf-1断層の北方延長がTM-1坑に認められる。
- 本坑壁での見掛けの鉛直変位量は不明であるが、P.2-2に示すようにTM-1坑直上の掘削法面(a)では約0.7mである。


2.1 cf断層系の分布(5/18)

第456回審査会合
資料2-3 P.40 再掲


2-5




cf-1, 2断層の北方への連続性(4/6): TM-6坑地質展開図

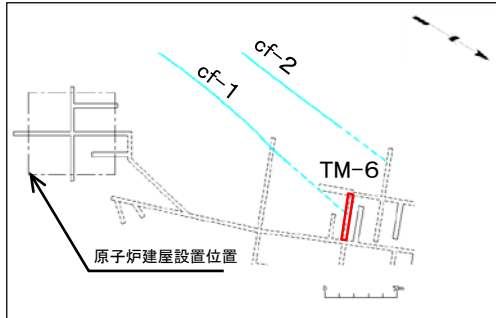

位置図

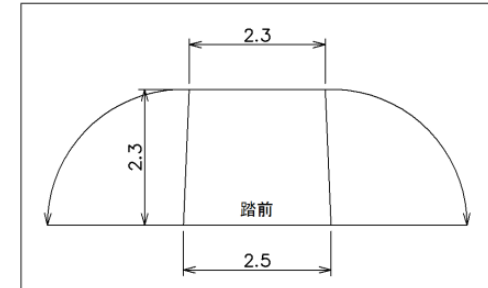

展開方法

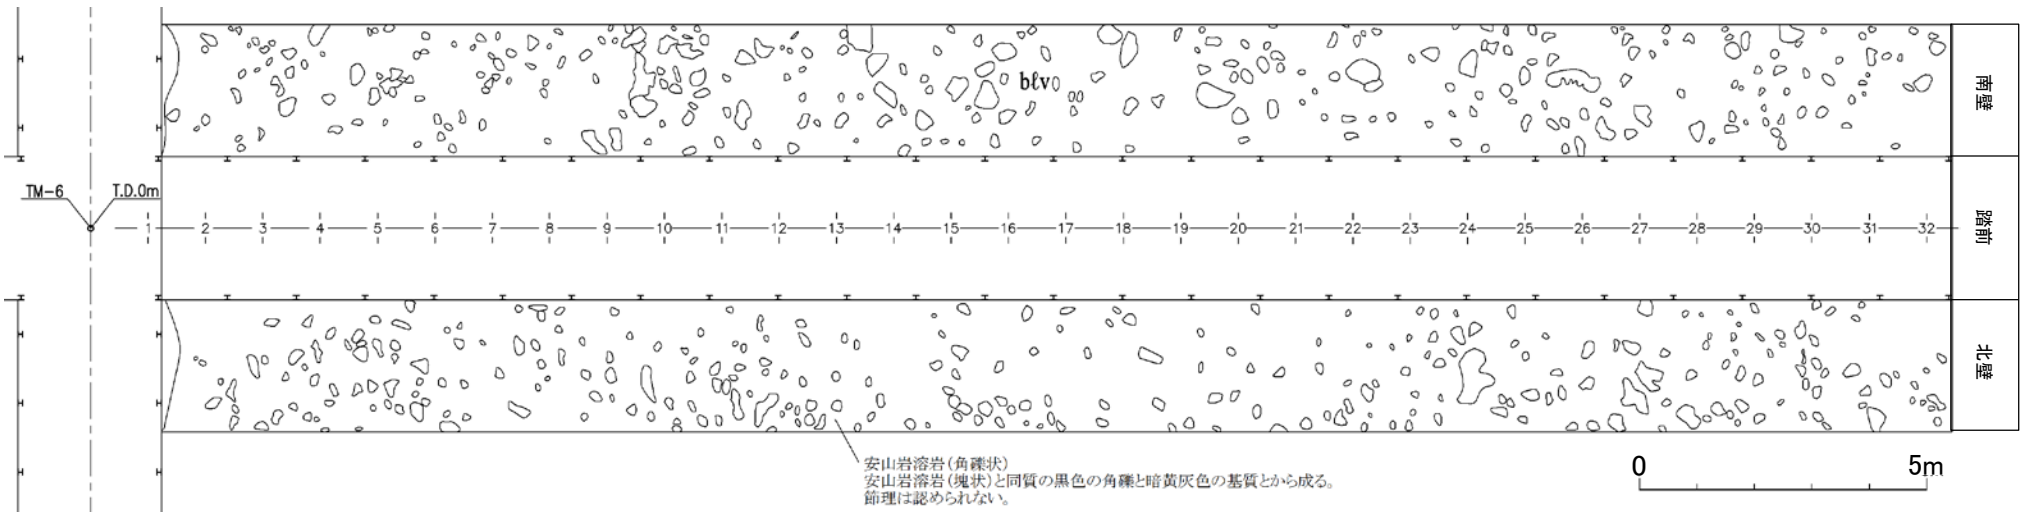


TM-6坑地質展開図

TM-6坑において、cf-1断層の北方延長部に断層は認められない。


2.1 cf断層系の分布(6/18)

第456回審査会合
資料2-3 P.41 再掲

cf-1, 2断層の北方への連続性(5/6): M-5坑地質展開図

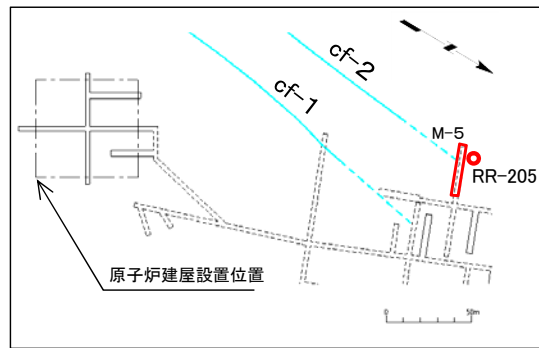


位置図

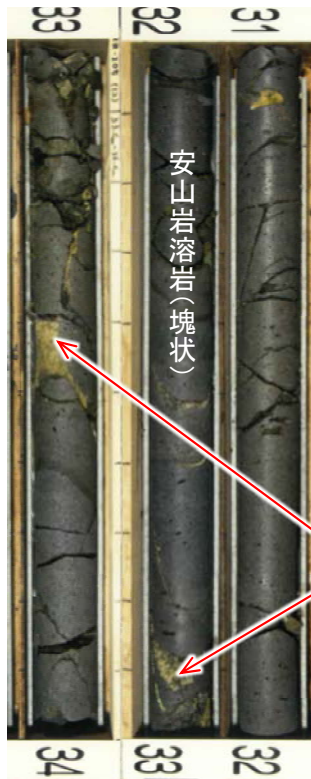


RR-205孔コア画像


*1:
試掘坑壁と同層準の
安山岩溶岩 (塊状)の
節理に見られる黄灰
色挟在物。

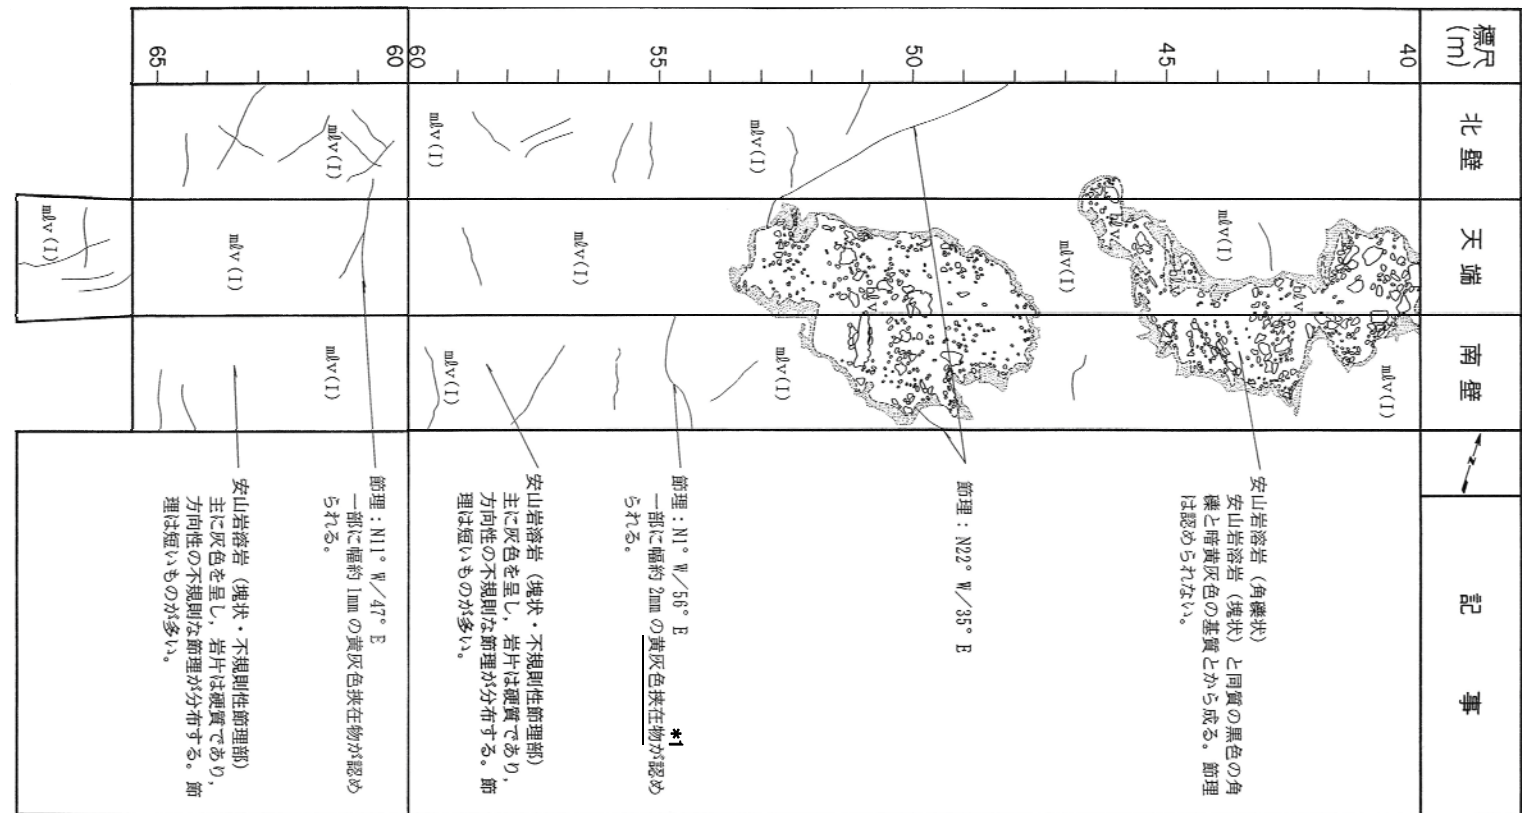

凡例

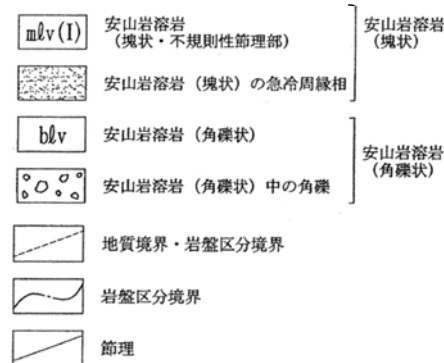

M-5坑地質展開図

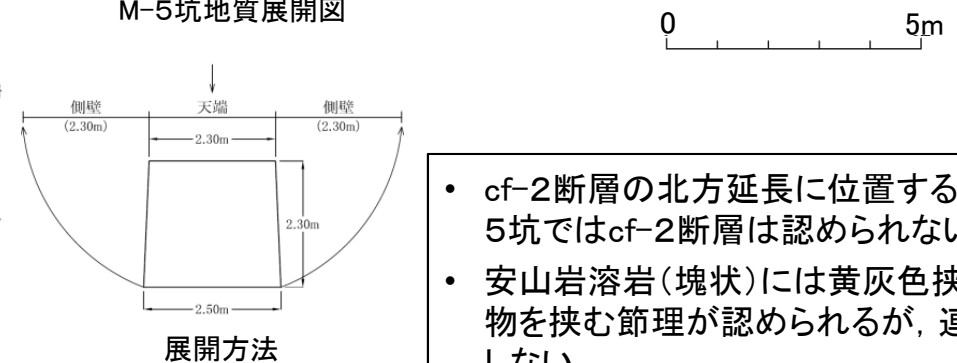

- cf-2断層の北方延長に位置するM-5坑ではcf-2断層は認められない。
- 安山岩溶岩 (塊状)には黄灰色挟在物を挟む節理が認められるが、連続しない。

2.1 cf断層系の分布(7/18)


cf-1, 2断層の北方への連続性(6/6):まとめ

- cf-1, 2断層の北方への連続性について北側に位置する補足調査坑等の地質観察結果を整理した。
- cf-1断層については, 北方延長に位置するTM-1坑の淡灰色火山礫凝灰岩中にcf-1断層が認められたが, さらに北方のTM-6坑の安山岩溶岩(角礫状)中に断層は認められない。
- cf-2断層については, 北方延長に位置するM-5坑の安山岩溶岩(塊状)中に断層は認められない。
- 以上のことから, cf-1, 2断層の北方への伸びはP.2-3に示す法面観察A, B地点付近までと判断される。



2.1 cf断層系の分布(8/18)

cf-3断層の分布(1/11)

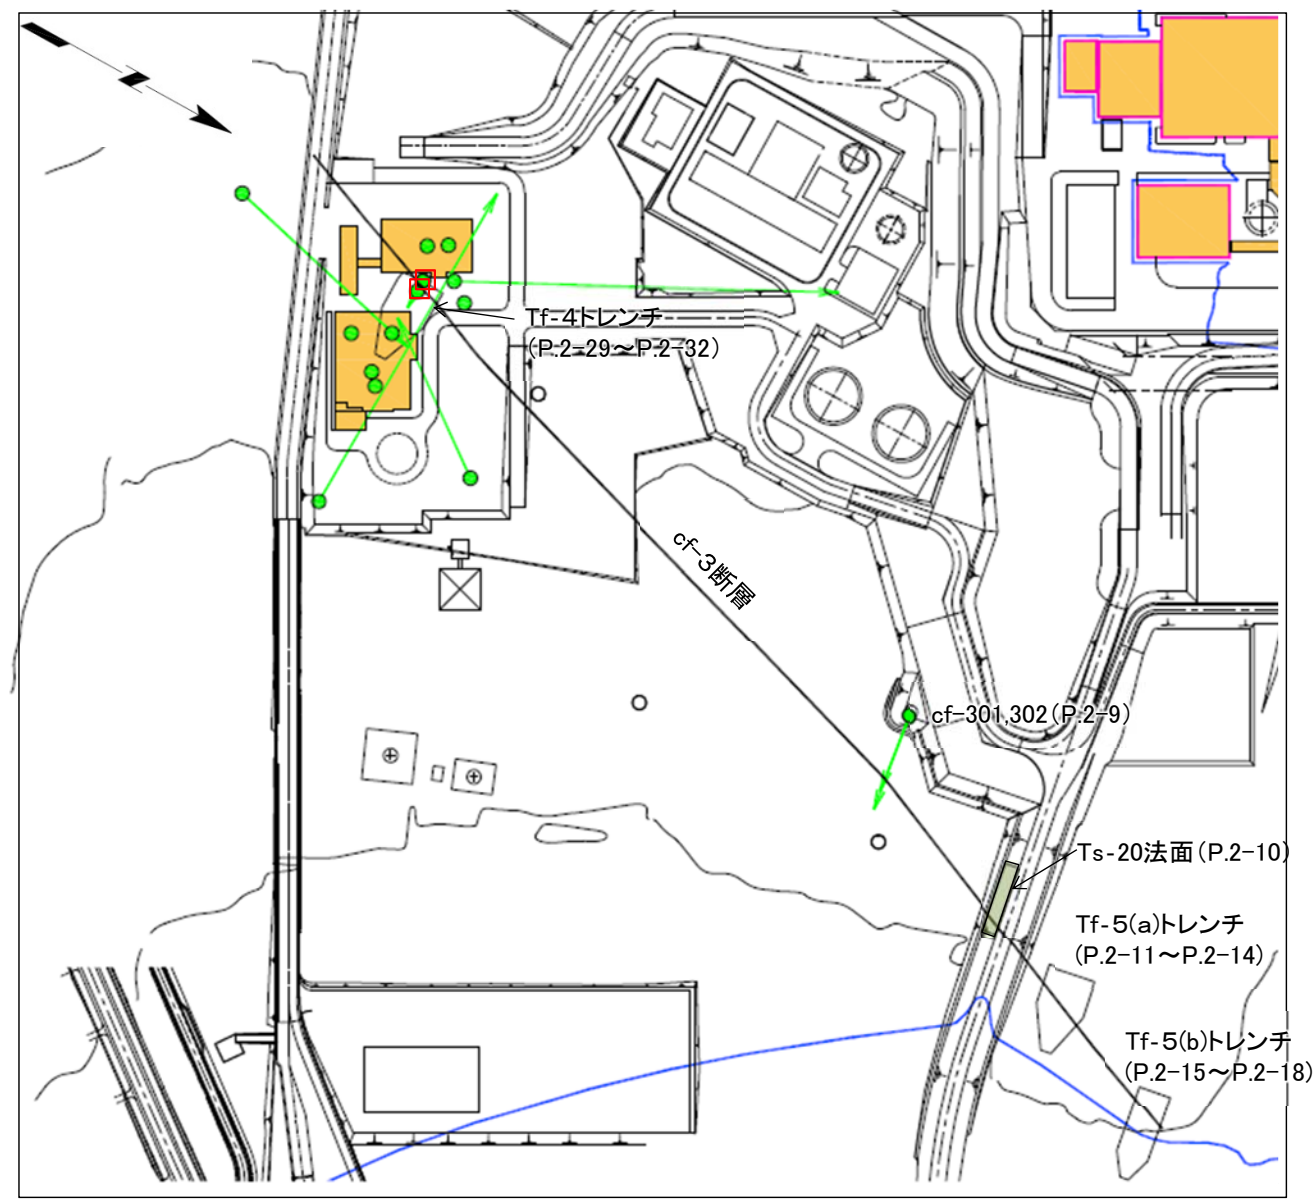

凡 例

- cf-3 断層調査ボーリング
(矢印は斜めボーリング)
- cf-3 断層付近のボーリング
- cf-3断層の試料採取位置
(研磨片, 薄片, X線分析, 化学分析)
- cf-3 断 層
- シームS-11層準 (FT5-3)*¹ が
第四系基底面, 掘削面等に
現れる位置


注) cf-3断層の分布はT.P.-14mにおける位置。

*1 : シームS-11を挟む細粒凝灰岩の鍵層名。

- 耐震重要施設*¹
- 常設重大事故等対処施設*²

※1 設置許可基準規則第3条の対象となる
耐震重要施設(間接支持構造物を含む)。


※2 設置許可基準規則第38条の対象となる
常設耐震重要重大事故防止設備又は
常設重大事故緩和設備が設置される
重大事故等対処施設
(特定重大事故等対処施設を除く)。



cf-3断層はNNE-SSW走向で分布する。

2.1 cf断層系の分布(9/18)


cf-3断層の分布(2/11):B-B'断面

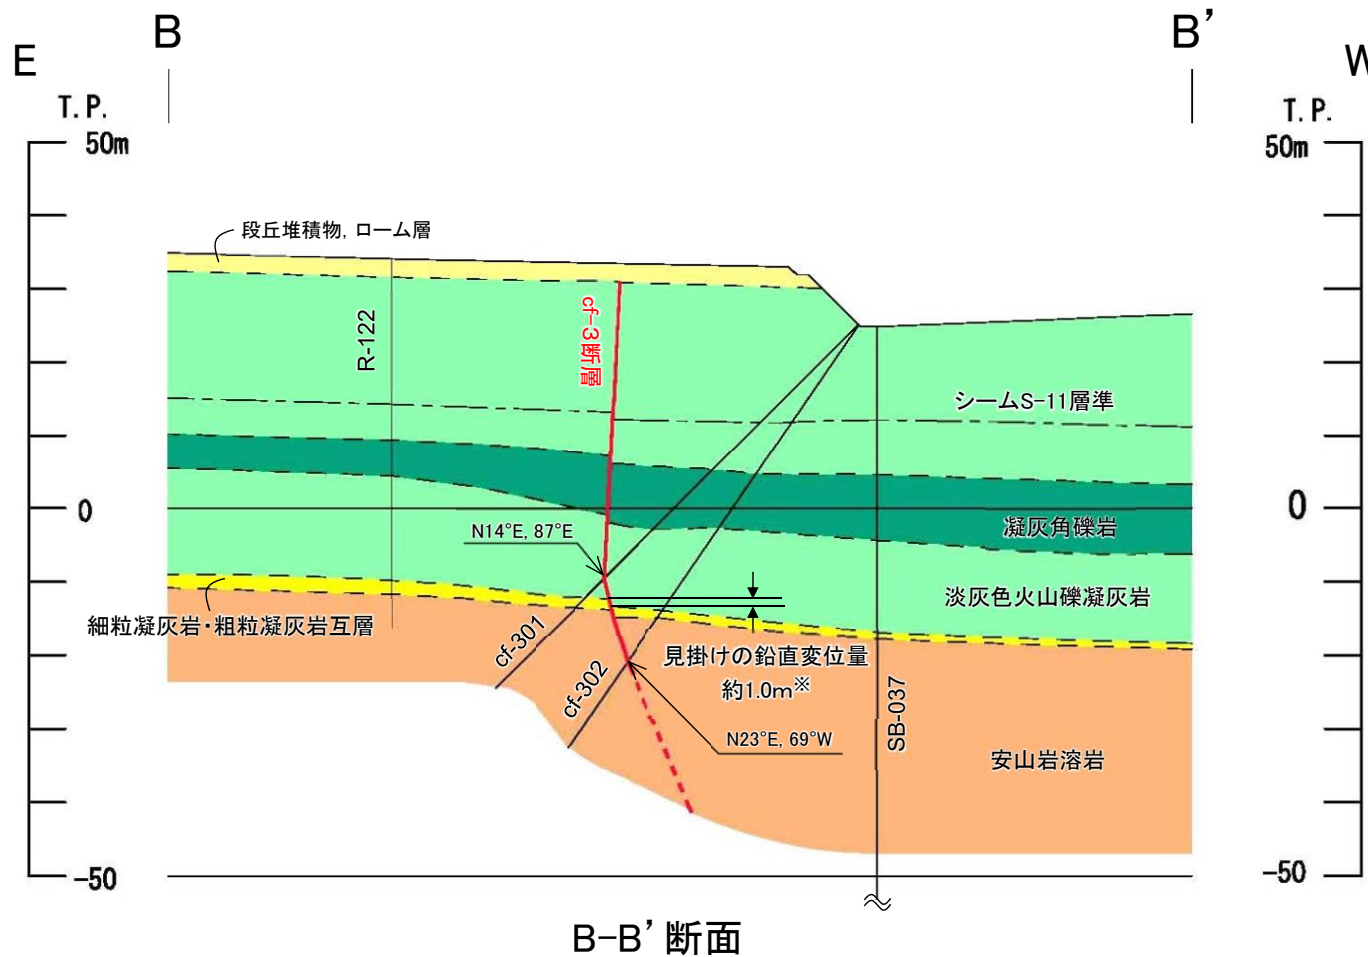

B-B'断面


※:本地点におけるcf-3断層の見掛けの鉛直変位量は約1.0mである。

- Tf-4トレンチの北方約330mにおけるボーリング調査(cf-301, cf-302)でcf-3断層を確認した。
- cf-3断層は, cf-301孔付近ではほぼ鉛直, cf-302孔付近では高角西傾斜で分布し, 断層幅は最大約16cmである。

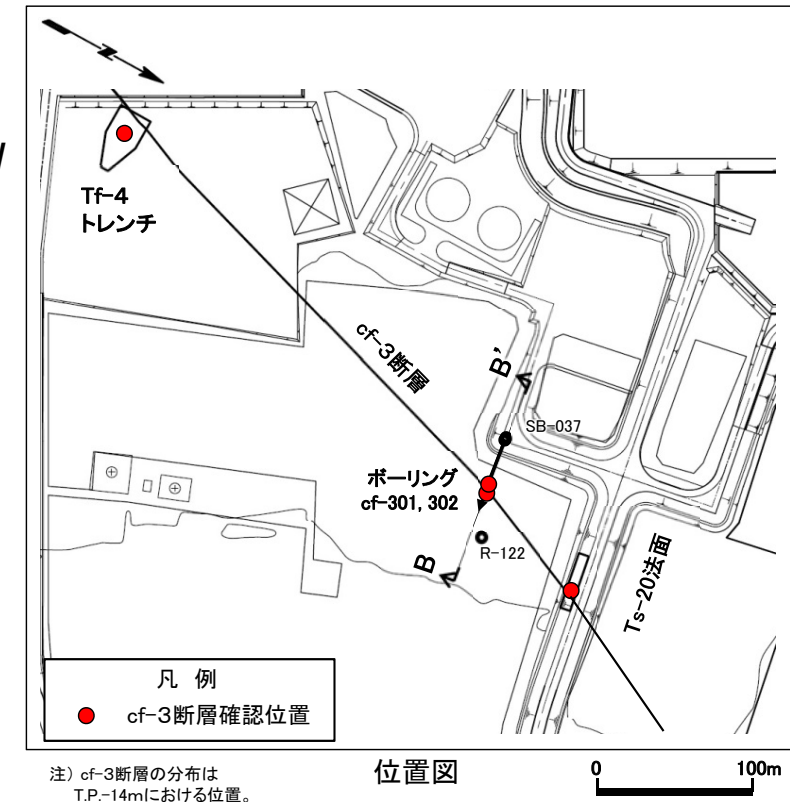



注) cf-3断層の分布は
T.P.-14mにおける位置。

凡例

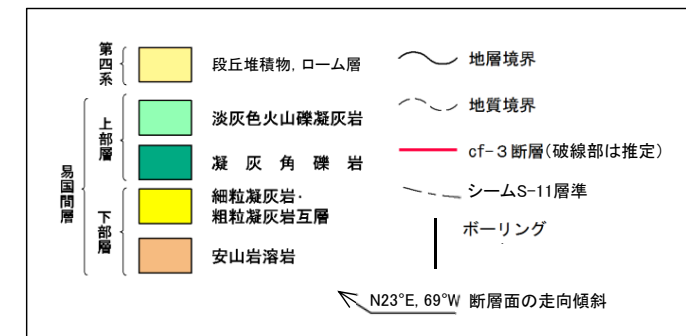

2.1 cf断層系の分布(10/18)

cf-3断層の分布(3/11):Ts-20法面

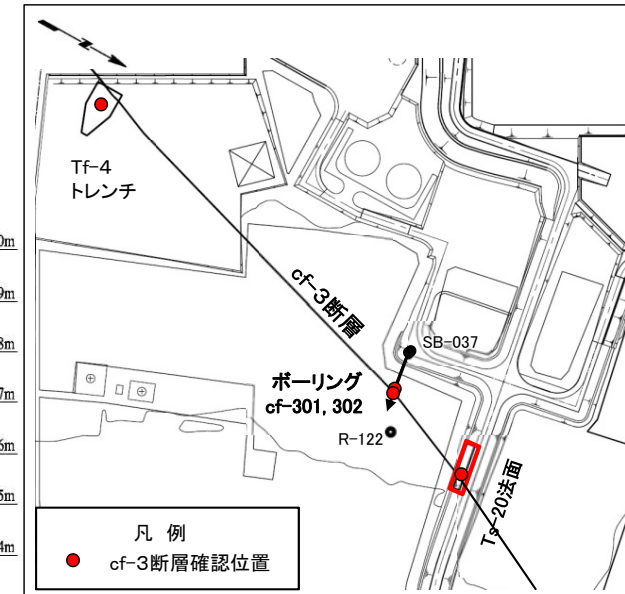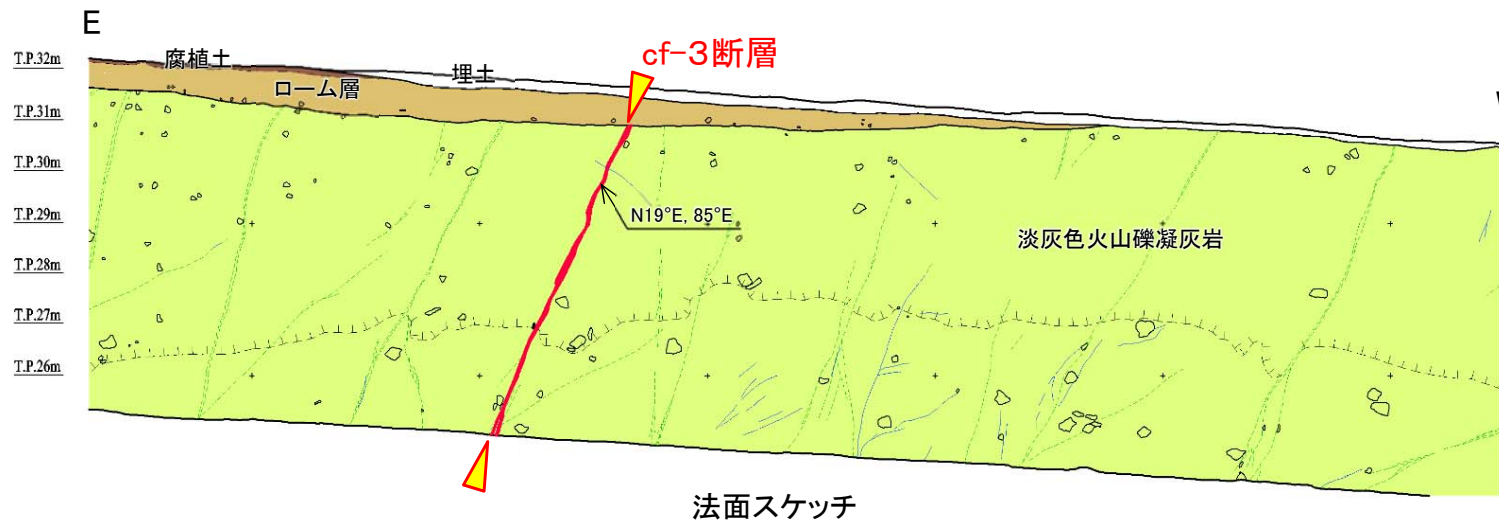


注) cf-3断層の分布は
T.P.-14mにおける位置。

位置図

0 100m


凡例

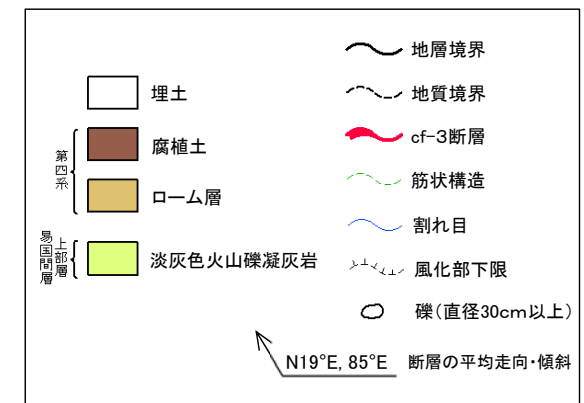

- Tf-4トレンチの北方約420mにおけるTs-20法面の調査でcf-3断層を確認した。
- cf-3断層は、ほぼ鉛直の傾斜で分布し、断層幅は最大約20cmである。


2.1 cf断層系の分布(11/18)

cf-3断層の分布(4/11):Tf-5(a)トレンチ(1/4)

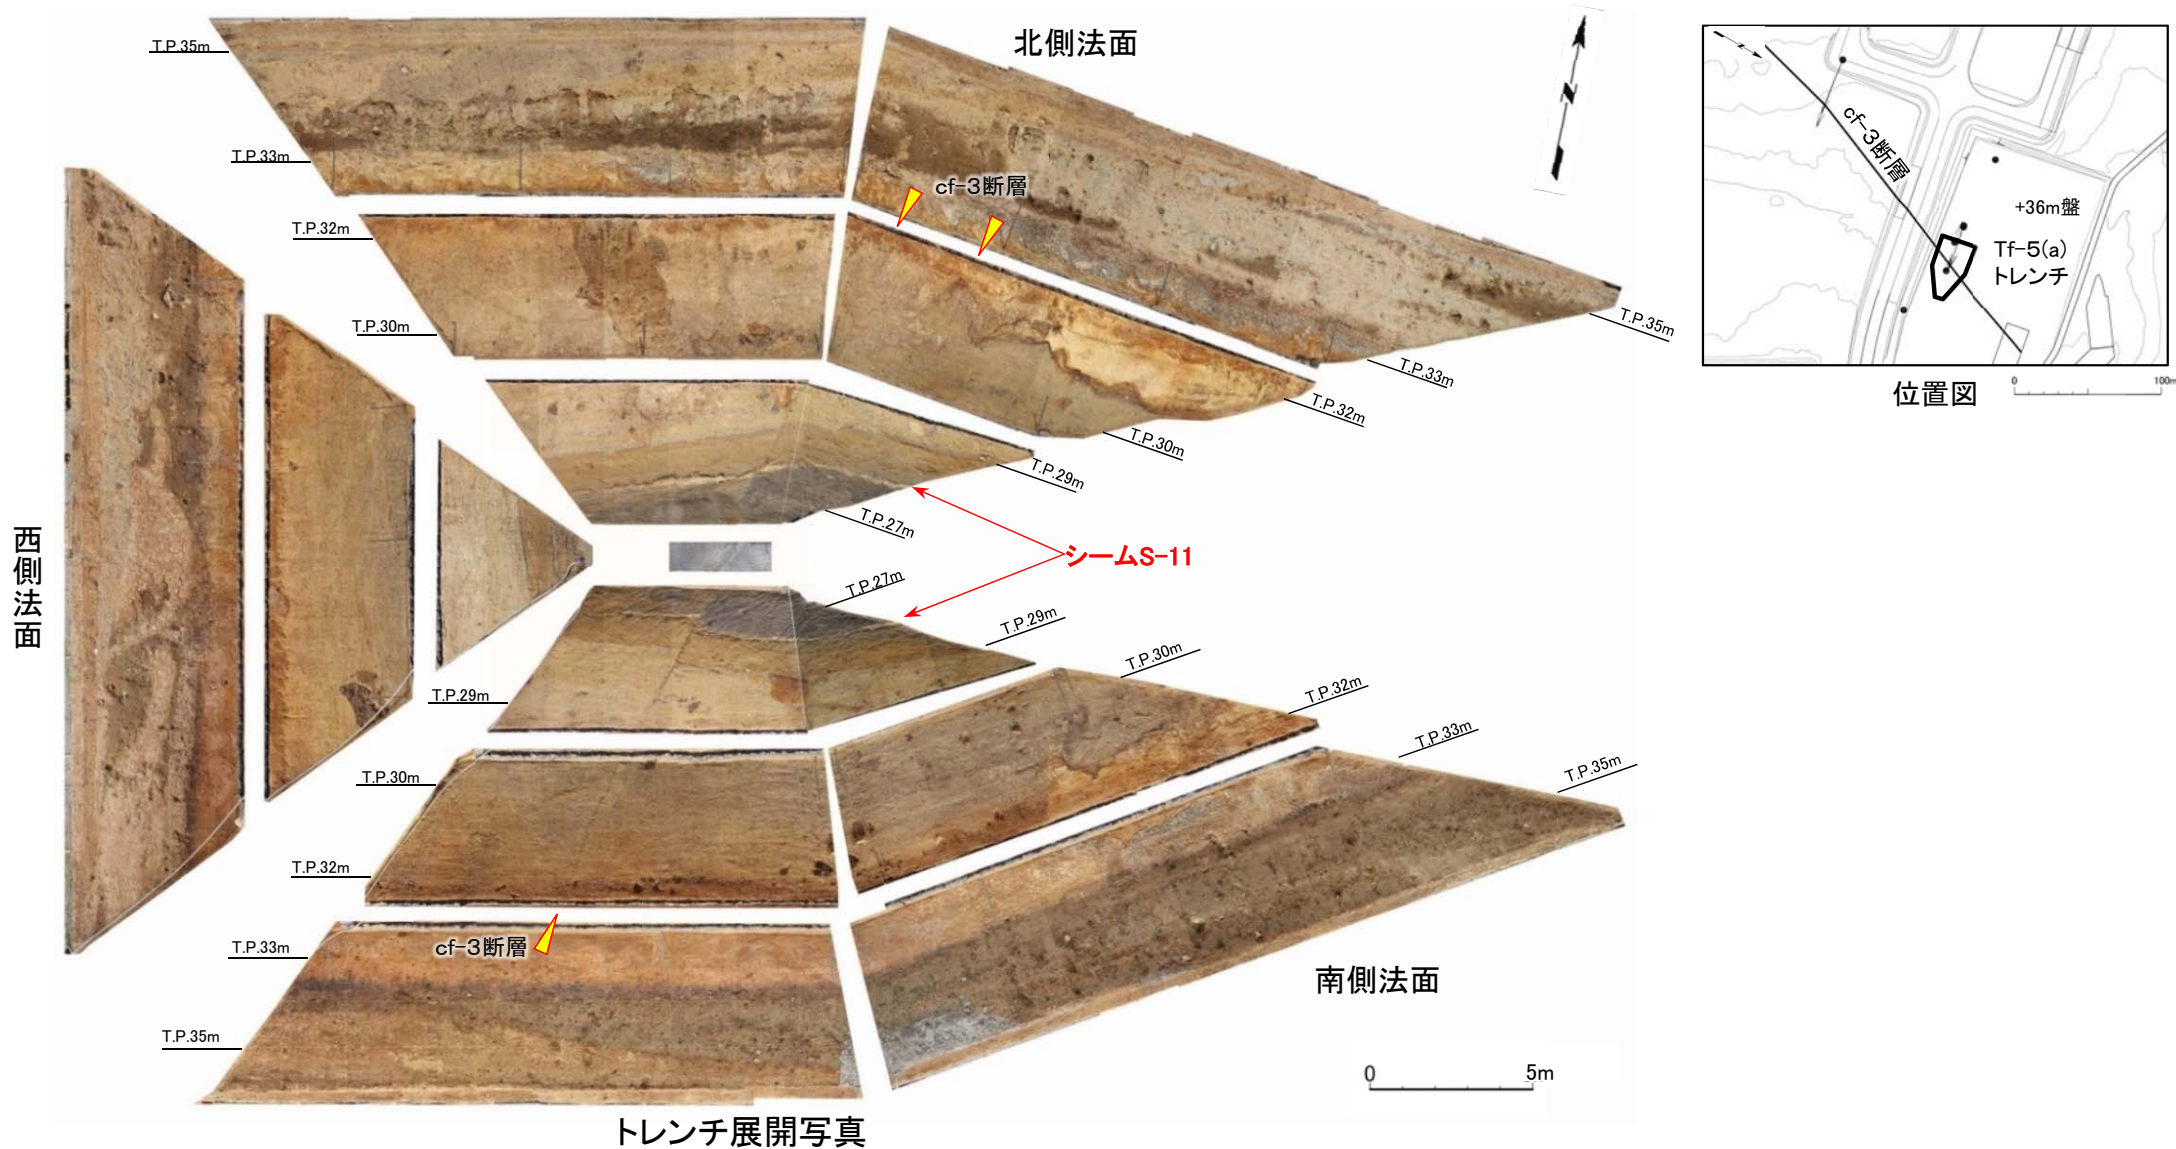

Tf-4トレンチの北方約470mにおけるTf-5(a)トレンチの調査でcf-3断層を確認した。





cf-3断層の分布(5/11):Tf-5(a)トレンチ(2/4)

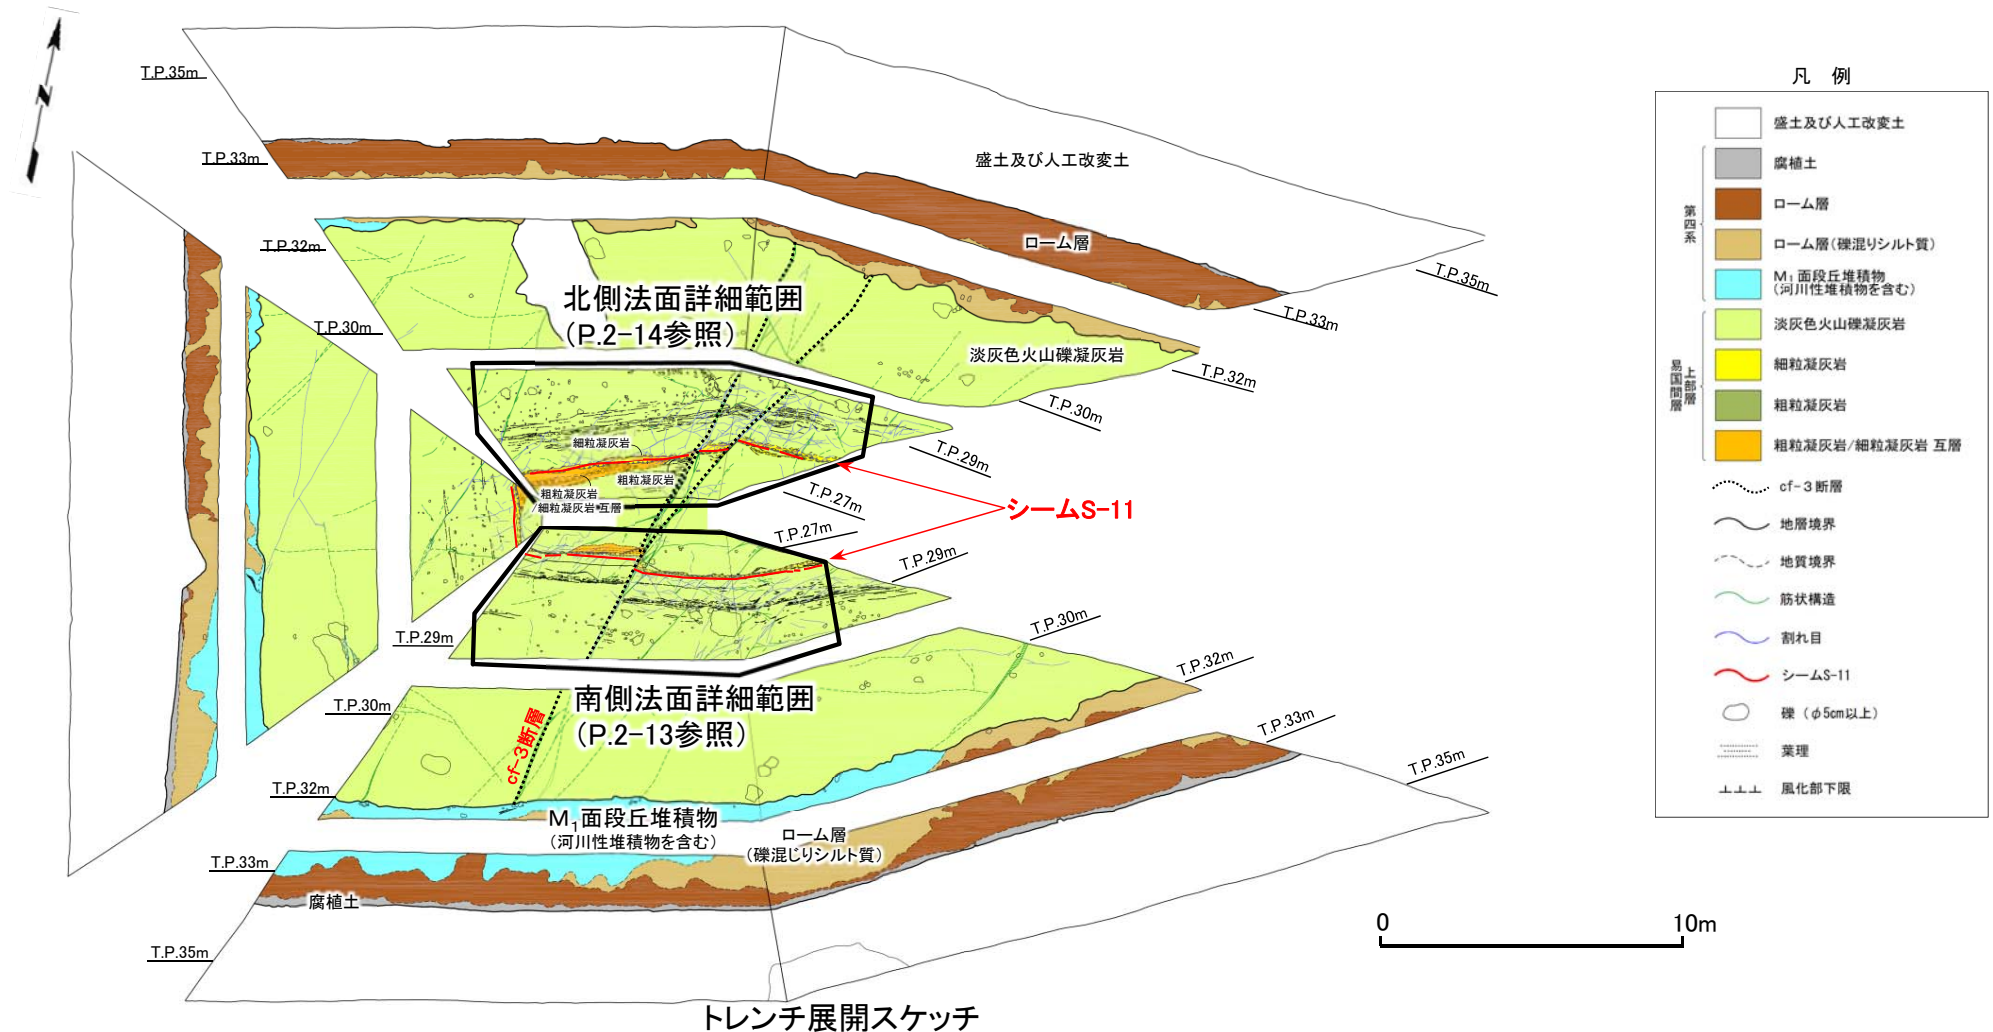

cf-3断層は、走向・傾斜はN20° ~30° E, 90° で、南側法面では1条であるが、底盤付近で分岐し北側法面では2条となる。

2.1 cf断層系の分布(13/18)

cf-3断層の分布(6/11):Tf-5(a)トレンチ(3/4) 南側法面詳細

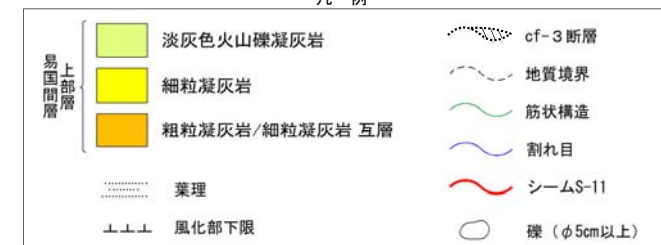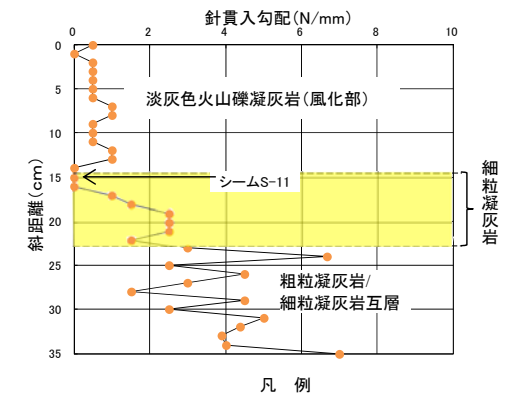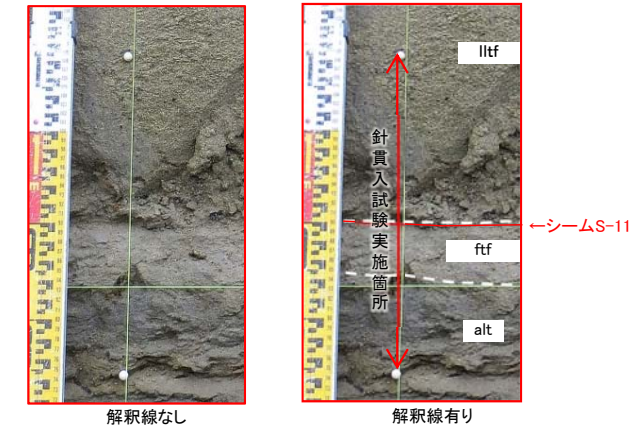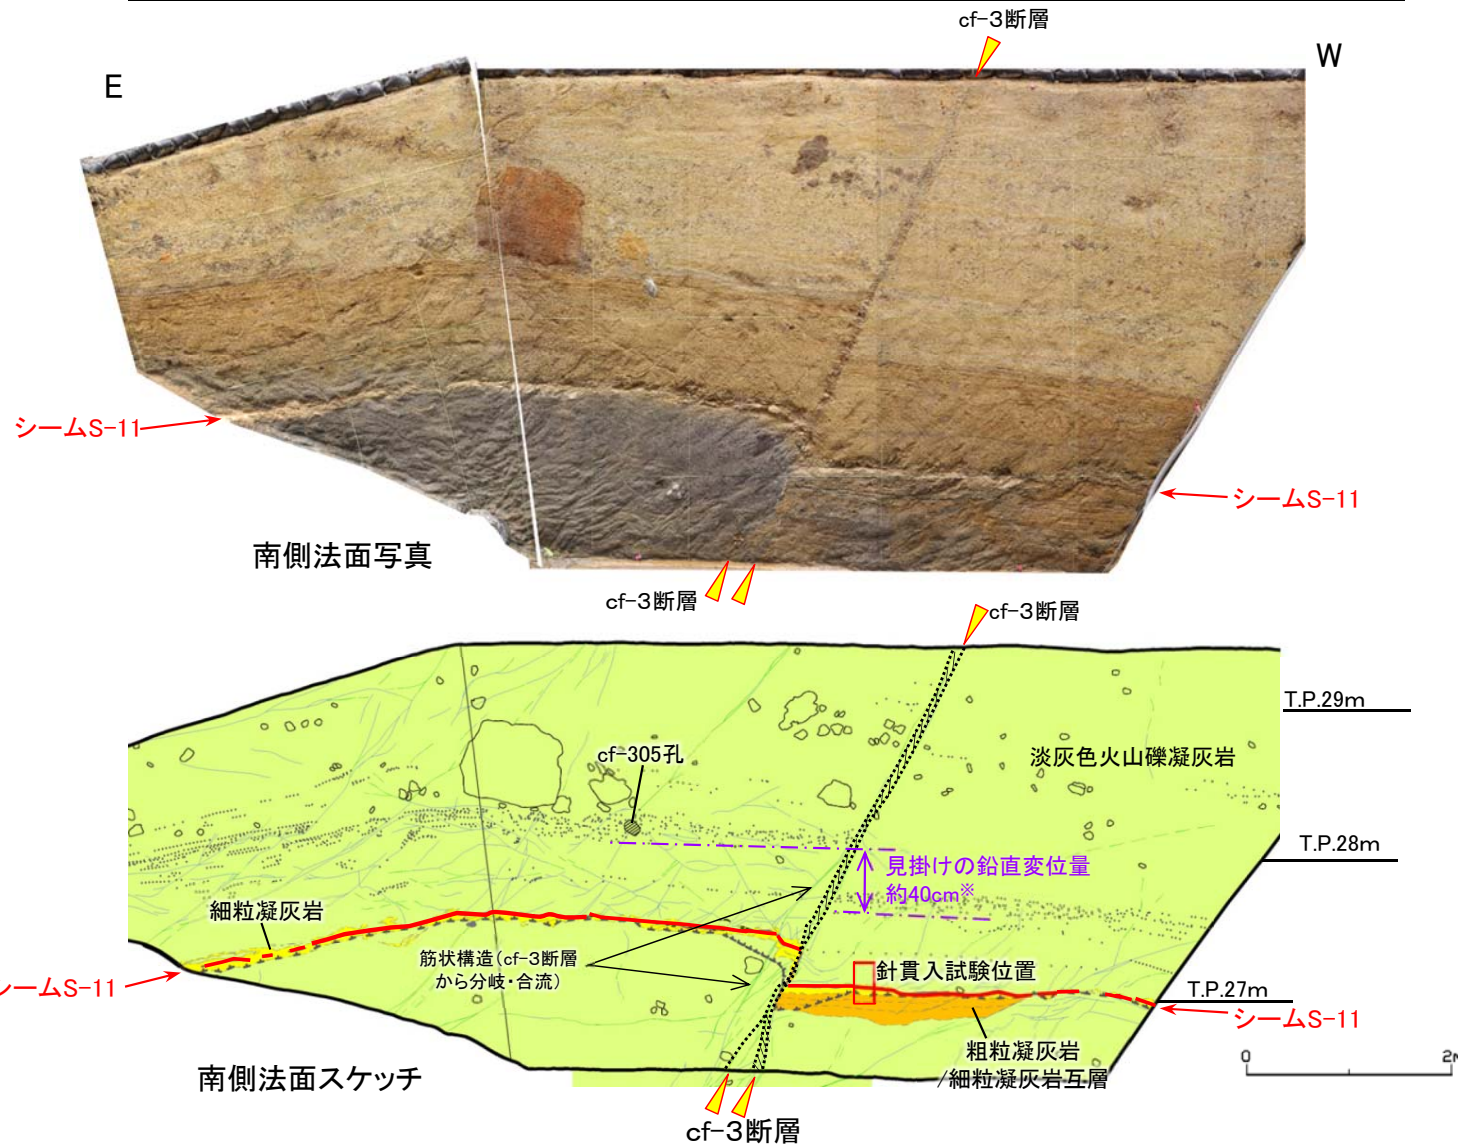


- cf-3断層は、シームS-11を切っており、断層幅は約6cm～約7cmである。
- cf-3断層は周辺岩盤より細粒で固結している。

※: 南側法面におけるcf-3断層の見掛けの鉛直変位量は約40cmである。

2.1 cf断層系の分布(14/18)

cf-3断層の分布(7/11):Tf-5(a)トレンチ(4/4) 北側法面詳細

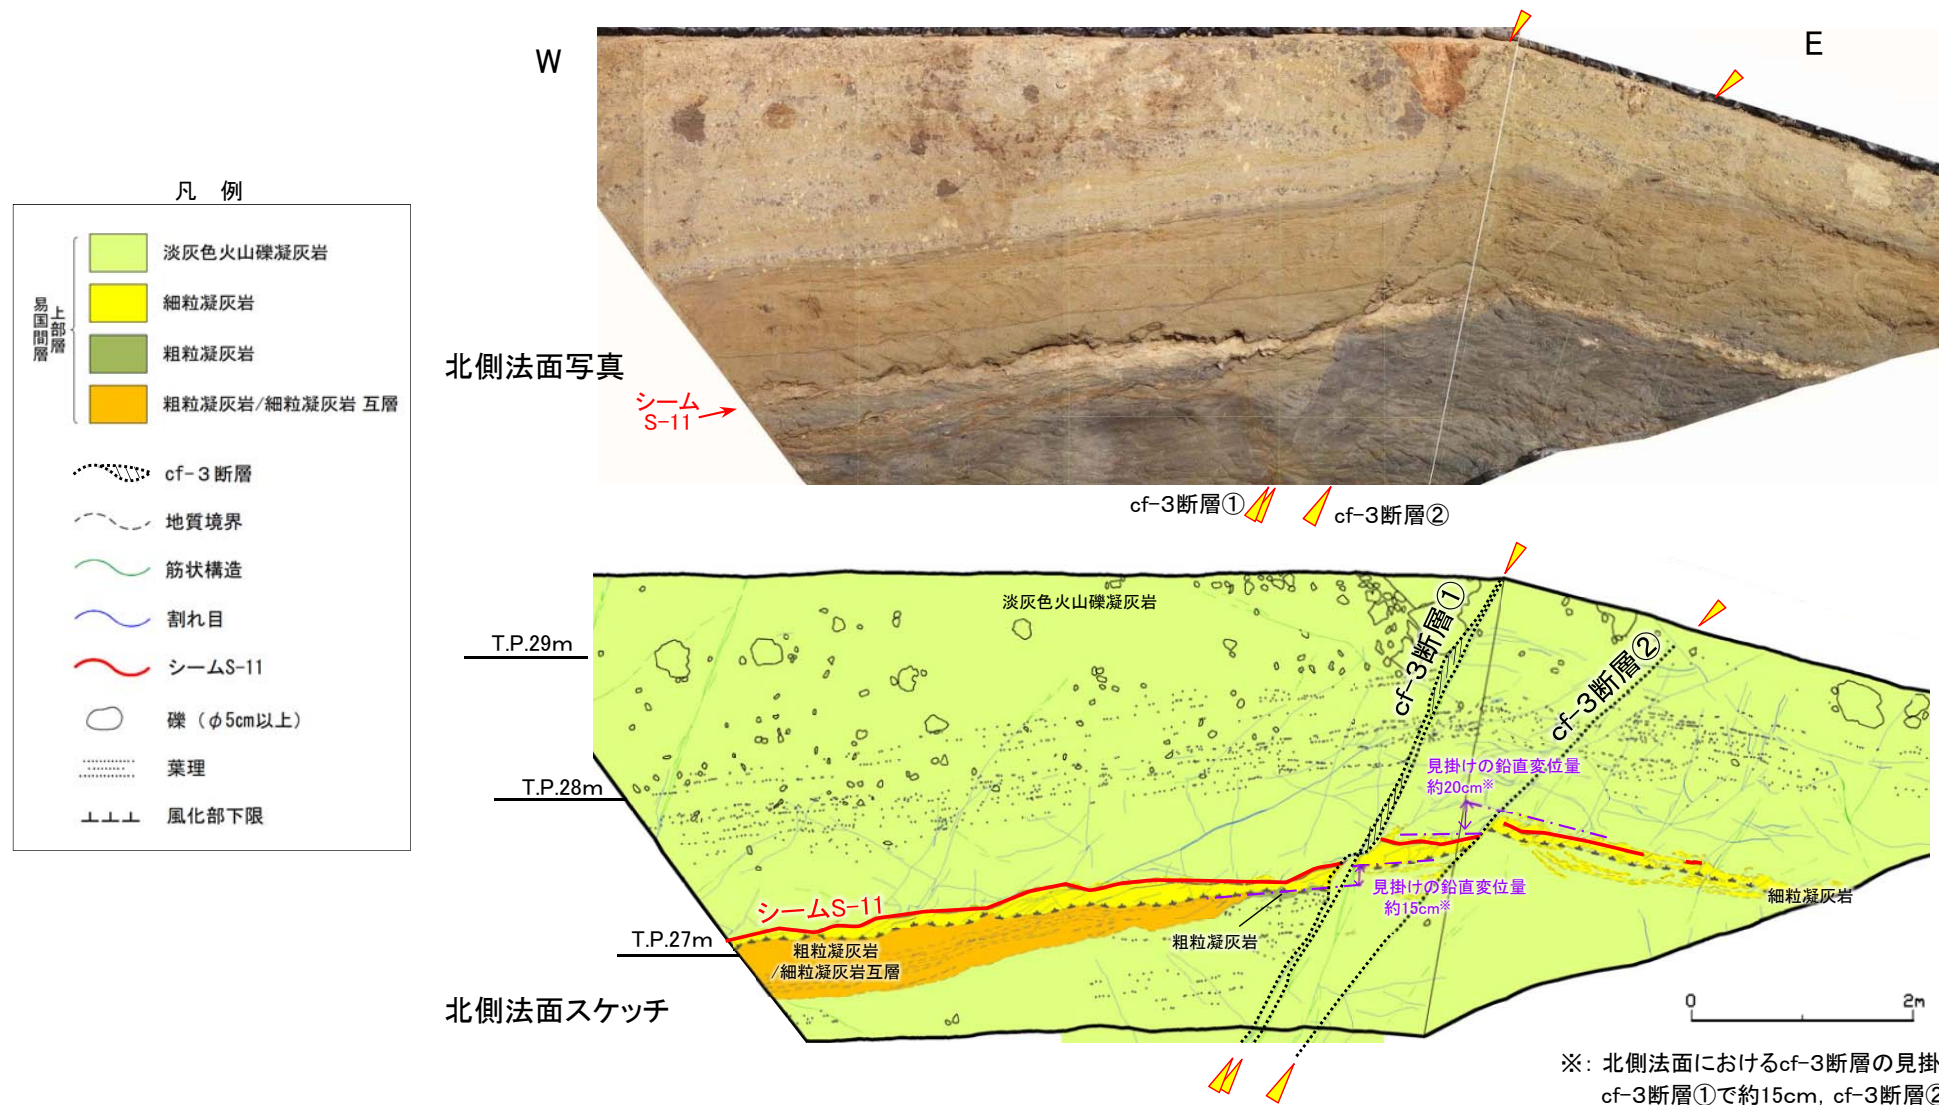

- ・南側法面で1条であったcf-3断層は、底盤付近で分岐し、北側法面では2条となる。それぞれcf-3断層①, cf-3断層②と称する。
- ・cf-3断層①及びcf-3断層②は、シームS-11を切っており、断層幅は約6cmである。


2.1 cf断層系の分布(15/18)

第615回審査会合
資料2-2 P.2-7 一部修正

2-15




cf-3断層の分布(8/11):Tf-5(b)トレンチ(1/4)

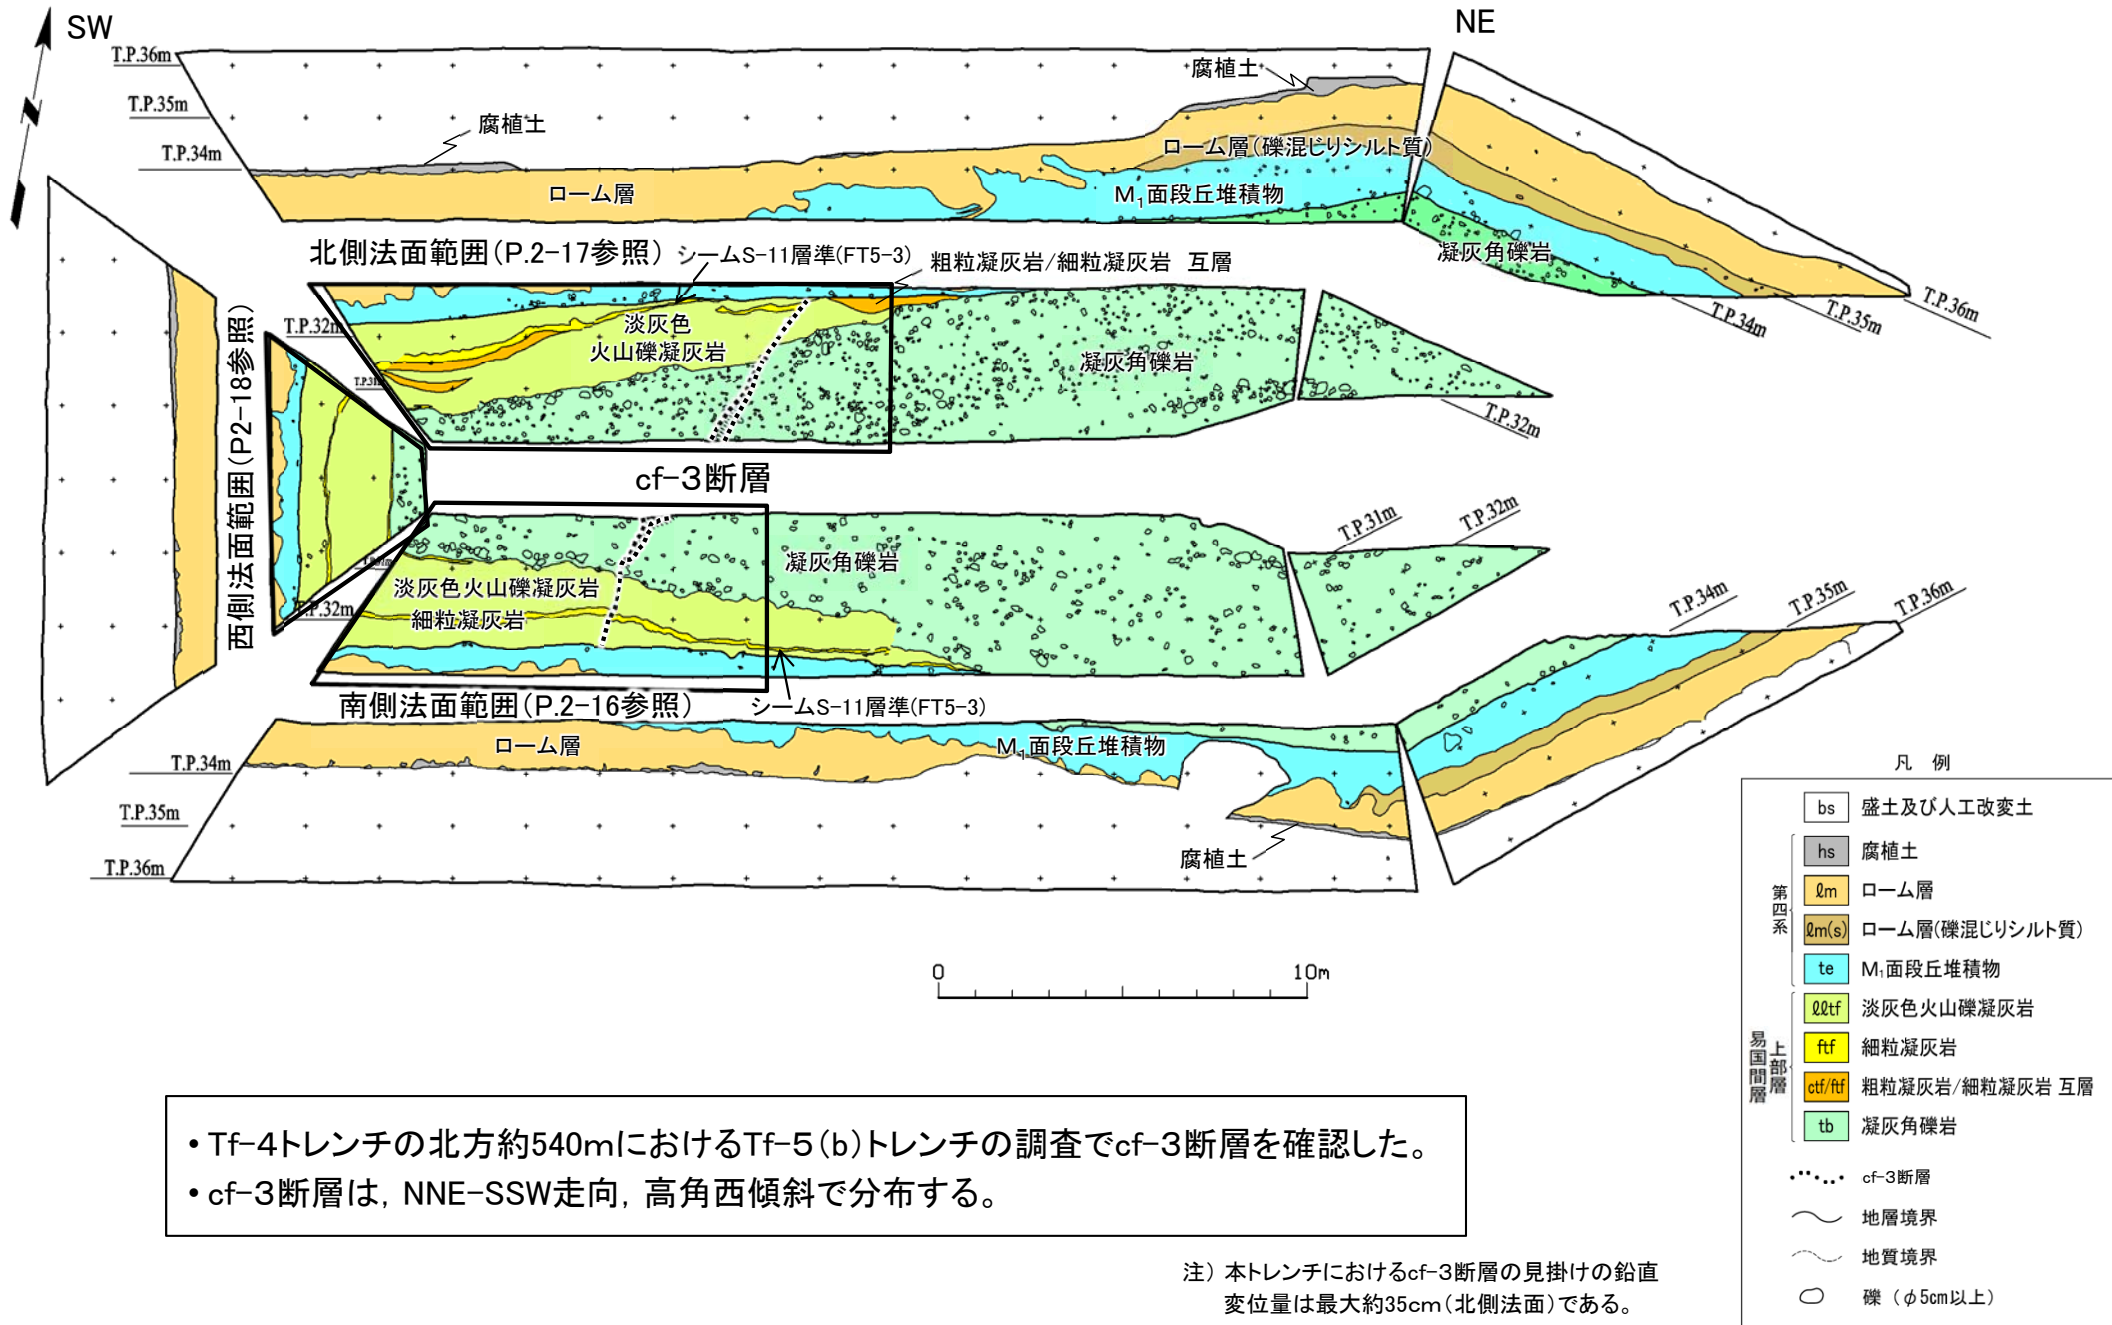


2.1 cf断層系の分布(16/18)

cf-3断層の分布(9/11):Tf-5(b)トレンチ(2/4) 南側法面詳細

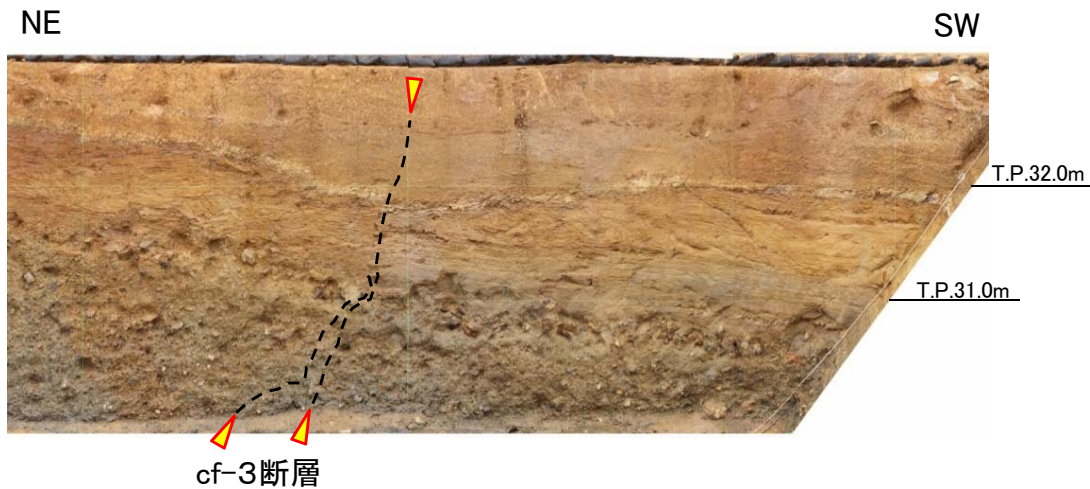

南側法面写真(解釈線有り)

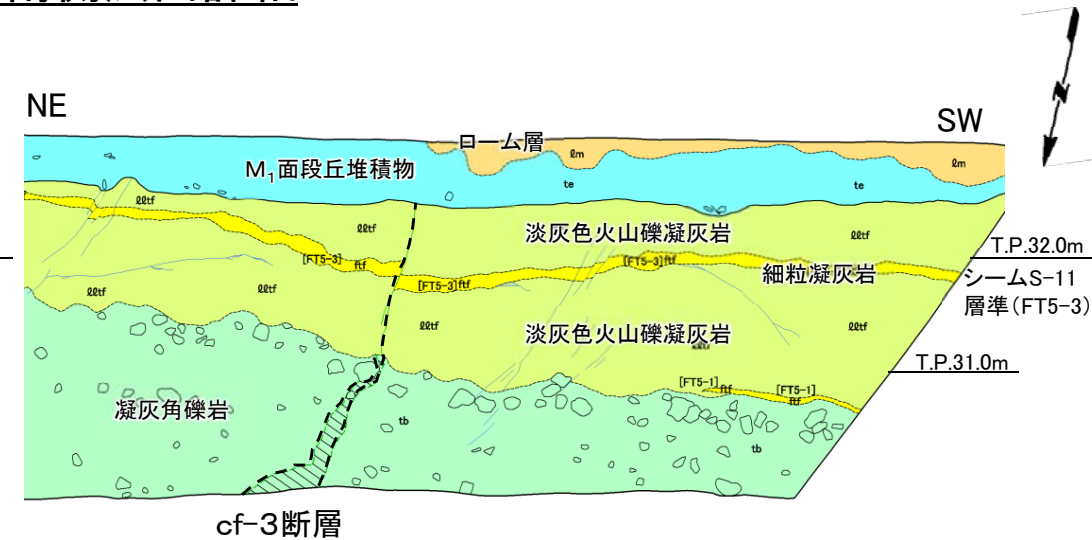

南側法面スケッチ



南側法面写真(解釈線なし)




凡 例

第四系	ローム層	cf-3断層
	M1面段丘堆積物	地層境界
易国間層	淡灰色火山礫凝灰岩	地質境界
上部層	細粒凝灰岩	筋状構造(明瞭)
	凝灰角礫岩	筋状構造(不明瞭)
		割れ目
		礫(φ5cm以上)

cf-3断層の断層幅は、法面下部で最大約20cmである。

2.1 cf断層系の分布(17/18)

cf-3断層の分布(10/11):Tf-5(b)トレンチ(3/4) 北側法面詳細

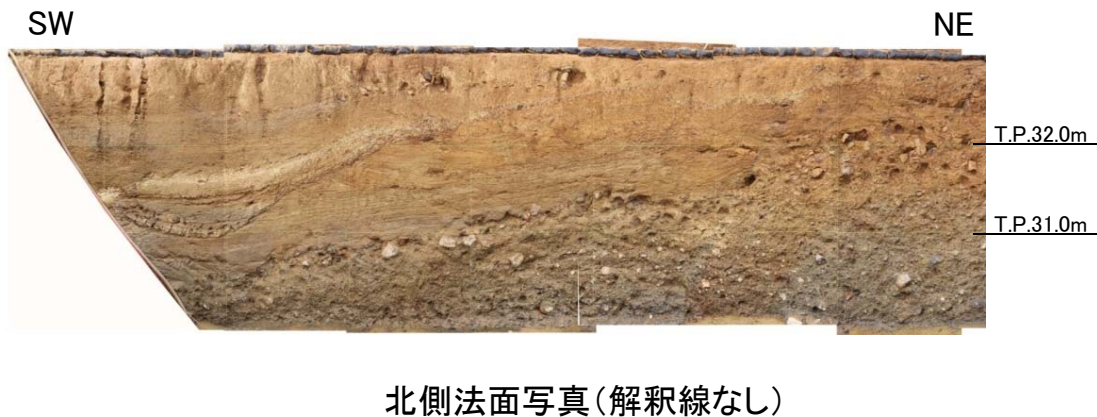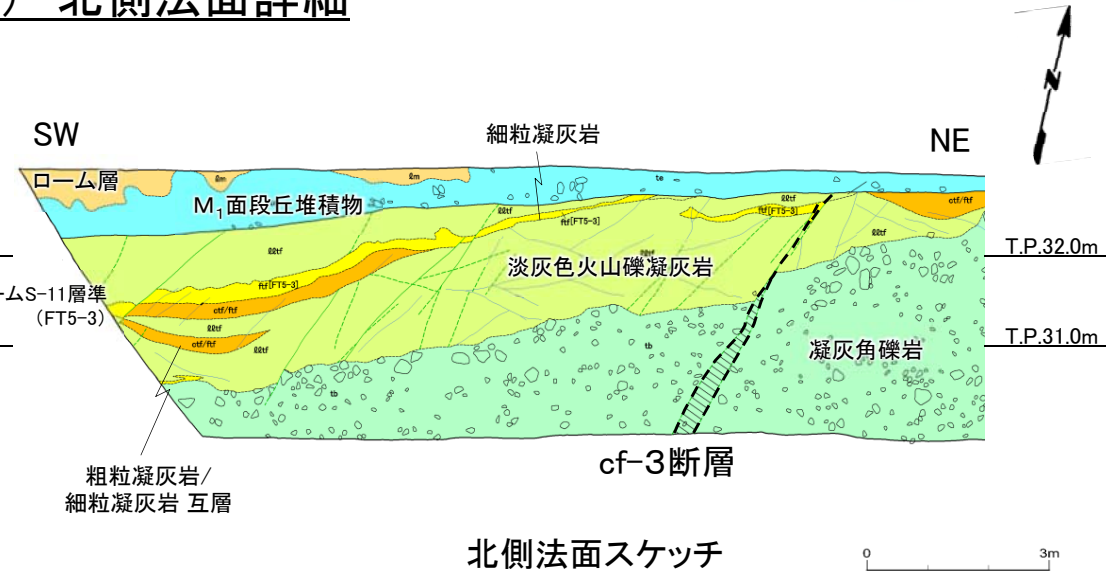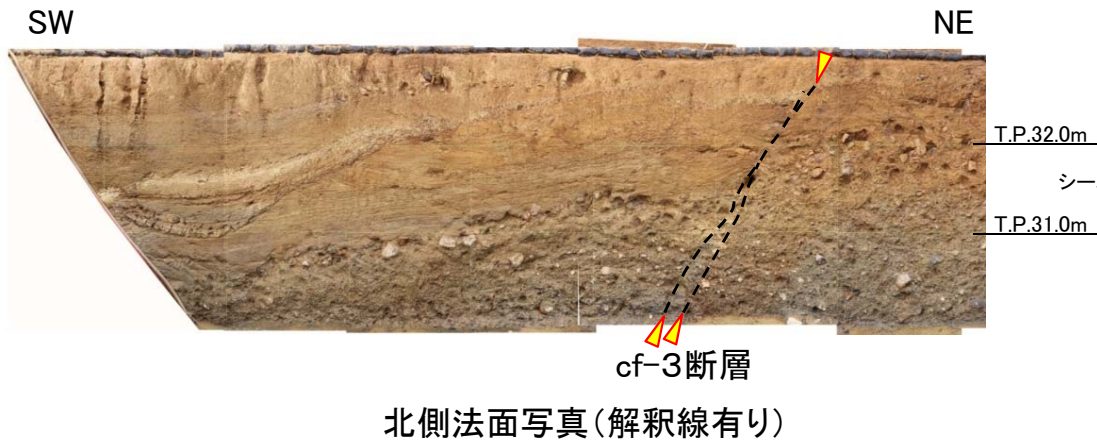


凡 例	
第四系	l m ローム層
	te M ₁ 面段丘堆積物
易国間層	l q t f 淡灰色火山礫凝灰岩
上部層	f t f 細粒凝灰岩
	c t f / f t f 粗粒凝灰岩/細粒凝灰岩 互層
	t b 凝灰角礫岩
	cf-3断層
	地層境界
	地質境界
	筋状構造(明瞭)
	筋状構造(不明瞭)
	割れ目
	礫(φ5cm以上)

cf-3断層の断層幅は、法面下部で最大約30cmである。


2.1 cf断層系の分布(18/18)

cf-3断層の分布(11/11)(参考):Tf-5(b)トレンチ(4/4) 西側法面詳細

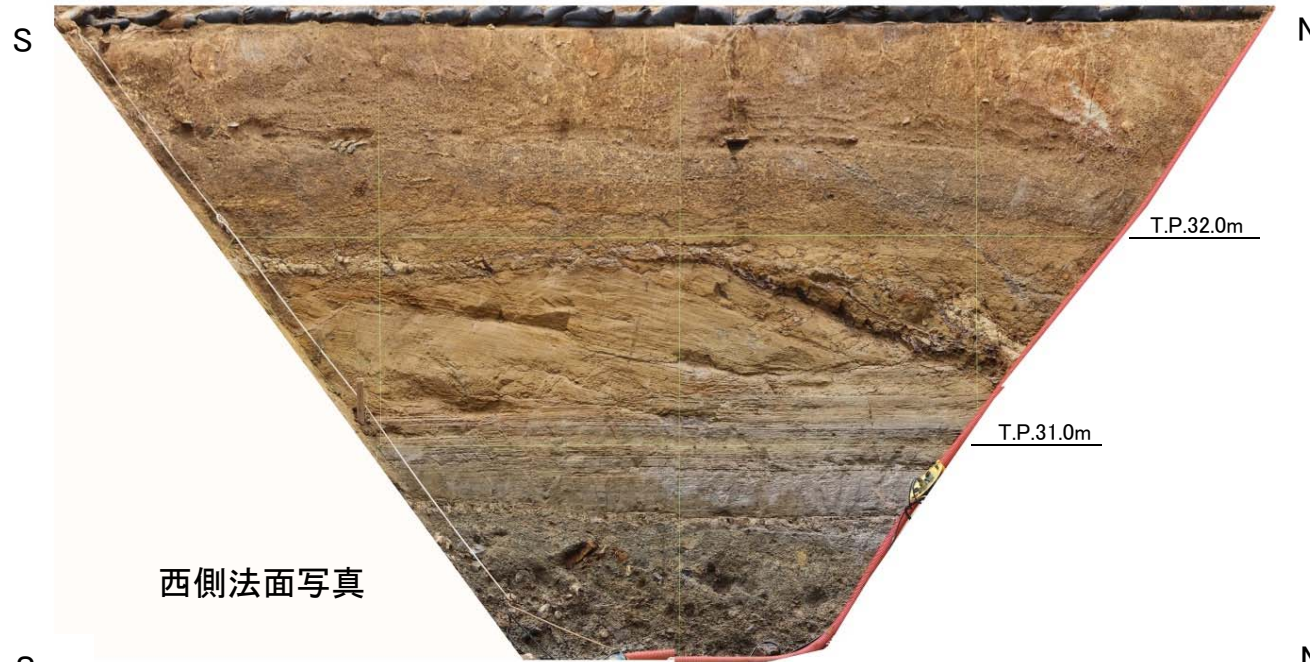

西側法面写真

南側法面と北側法面の地質は西側法面で連続する。

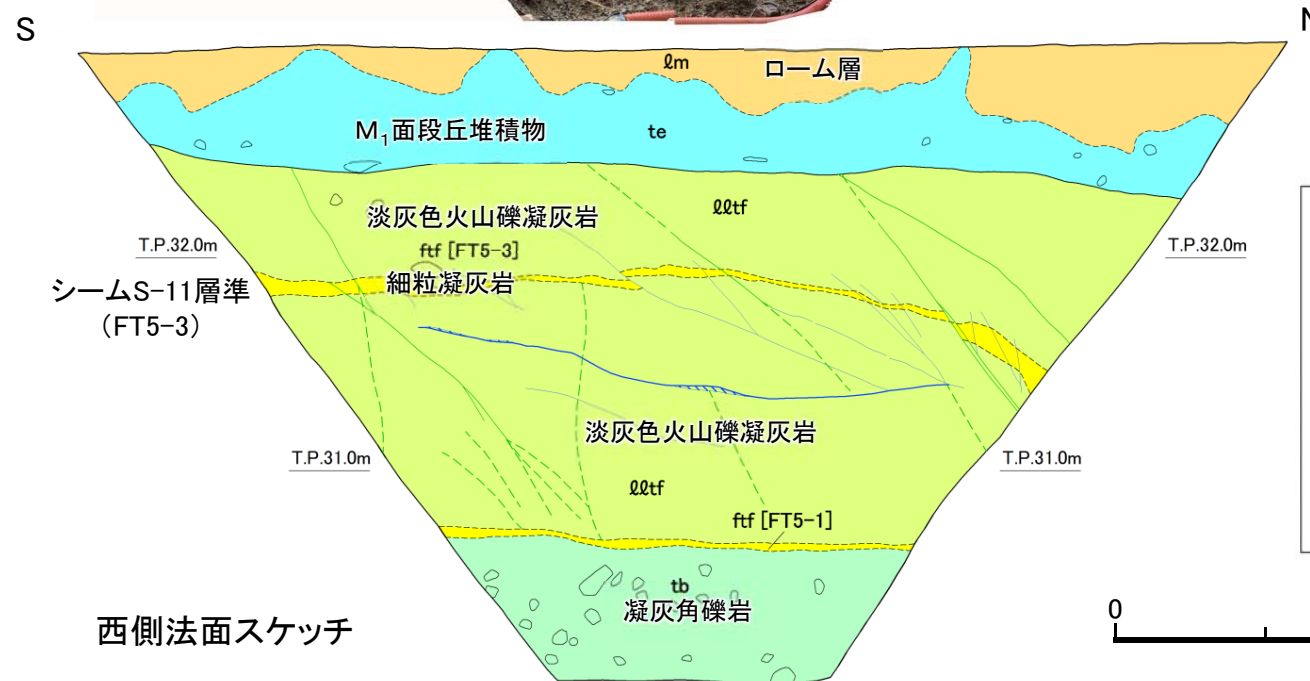

西側法面スケッチ

凡 例

第四系 易国間層 上部層	lm	ローム層	～	地層境界
	te	M ₁ 面段丘堆積物	～	地質境界
	lltf	淡灰色火山礫凝灰岩	～	筋状構造(明瞭)
	ftf	細粒凝灰岩	～	筋状構造(不明瞭)
	tb	凝灰角礫岩	～	割れ目
			○	礫(φ5cm以上)

0 2m

2.2 cf断層系の走向・傾斜(1/3)



cf断層系の走向・傾斜

〔本編資料2.1.1章に関する基礎データ〕

- cf-1～3断層の走向・傾斜のステレオネット(シュミットネット)

2.2 cf断層系の走向・傾斜(2/3)


第615回審査会合
資料2-2 P.2-2 再掲

2-20



凡 例

cf断層系の分布及び方向性

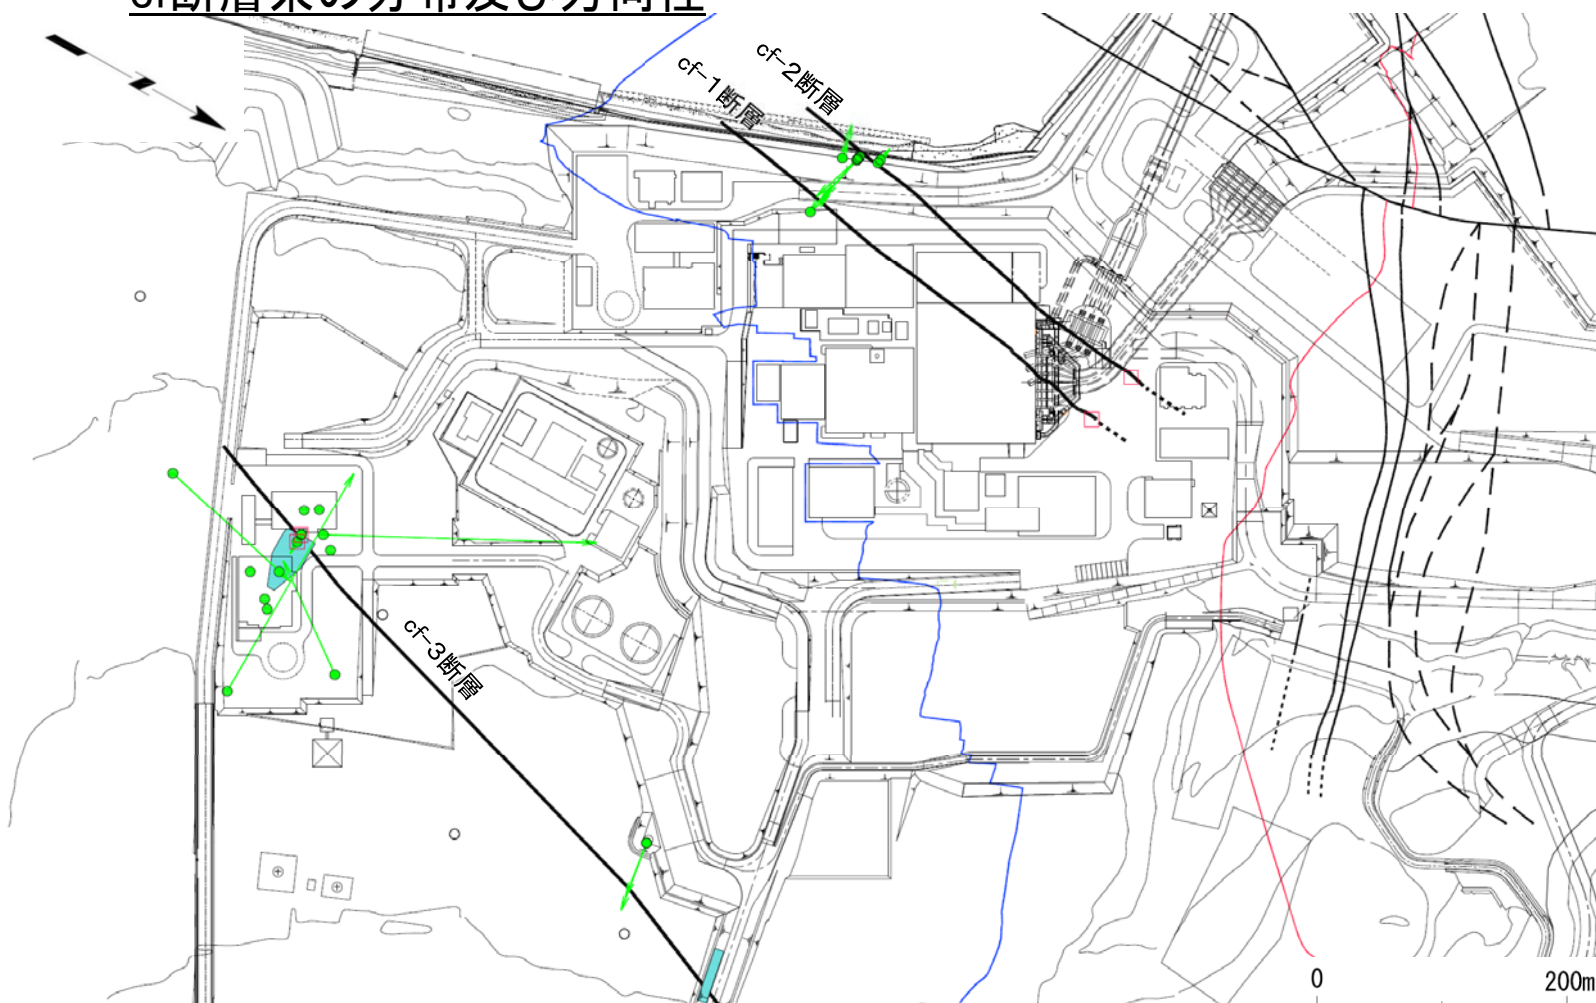

- cf断層系調査ボーリング
(矢印は斜めボーリング)
- cf-3断層付近のボーリング
- cf断層系の試料採取位置
(研磨片, 薄片, X線分析, 化学分析)
- 断層 (確認部)
(cf断層系, sF断層系及びdF断層系)
- - - 断層 (大畑層による伏在部)
(sF-2断層系及びdF断層系)
- ⋯ 断層端部があると考えられる区間
(cf断層系及びdF断層系)

シームS-11層準(FT5-3)*1が
第四系基底面, 掘削面等に
現れる位置

シームS-10が第四系基底面,
掘削面等に現れる位置

注)断層の分布はT.P.-14mにおける位置。

*1: シームS-11を挟在する細粒凝灰岩の鍵層名。

- Tf-4トレンチ
- Ts-20法面

cf断層系の諸元

断層名	確認位置	走向	傾斜	最大幅	断層長さ	変位センス	見掛けの最大変位量			根拠
cf-1	掘削面, 補足調査坑, ボーリング	N36° E~3° W	68° E~60° W	54cm	330m以上	西側落下	鉛直	4.8m		ボーリングによる断面図 (P.2-39参照) 掘削面の地層分布 (P.2-38参照)
						右横ずれ	水平	35m		
cf-2	掘削面, ボーリング	N41° E~6° W	70° E~70° W	70cm	300m以上	西側落下	鉛直	1.3m		掘削面の地層分布 (P.2-38参照)
						右横ずれ	水平	16m		
cf-3	トレンチ, ボーリング, 掘削面	N34° E~4° W	73° E~60° W	2.0m	630m以上	西側落下	鉛直	1.5m		ボーリングによる断面図 (P.2-40参照) 断層の走向方向への地層の平均的傾斜(2.4°)と鉛直変位量から計算 (1.5/tan2.4° ≒ 36) (P.2-41参照)
						右横ずれ	水平	36m		

- cf-1~3断層はNNE-SSW走向であり, 同様の方向性を示す。
- cf-1~3断層の走向・傾斜の分布については, ステレオネットに示す (P.2-21参照)。

2.2 cf断層系の走向・傾斜(3/3)


第615回審査会合
資料2-2 P.2-3 再掲

2-21




cf断層系の走向・傾斜の分布傾向





cf-1断層

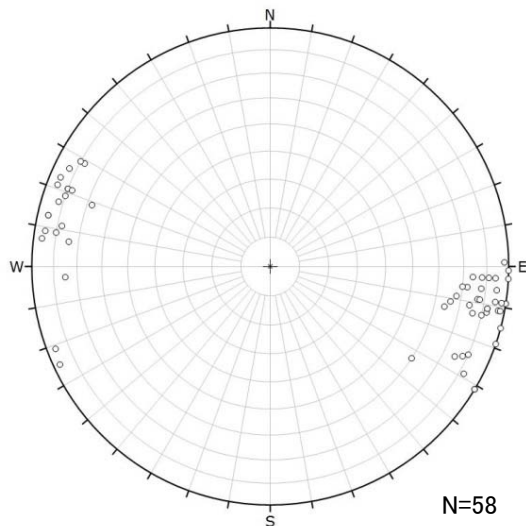

cf-2断層

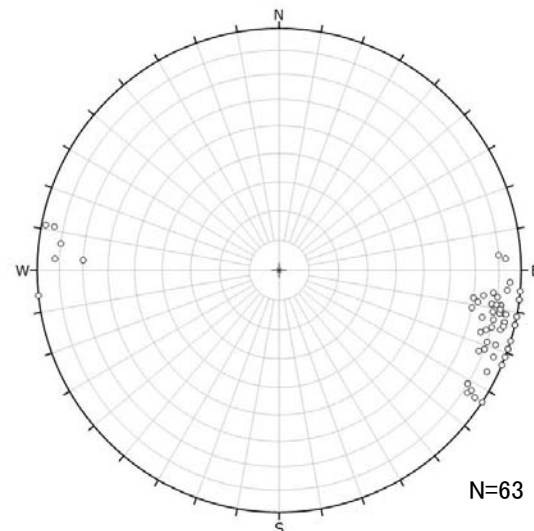

cf-3断層

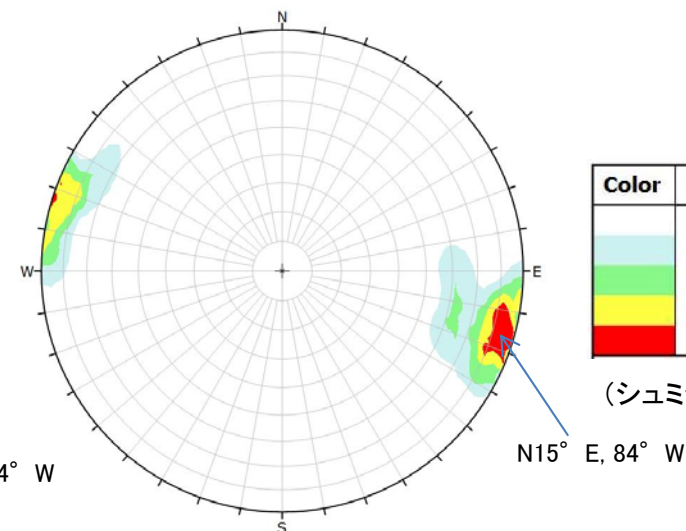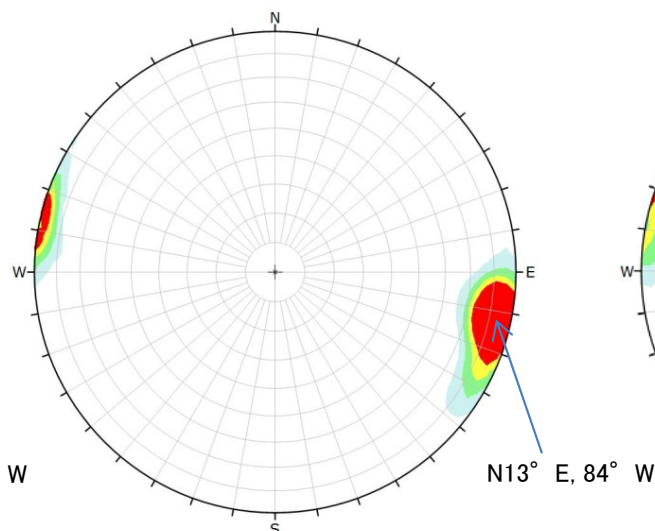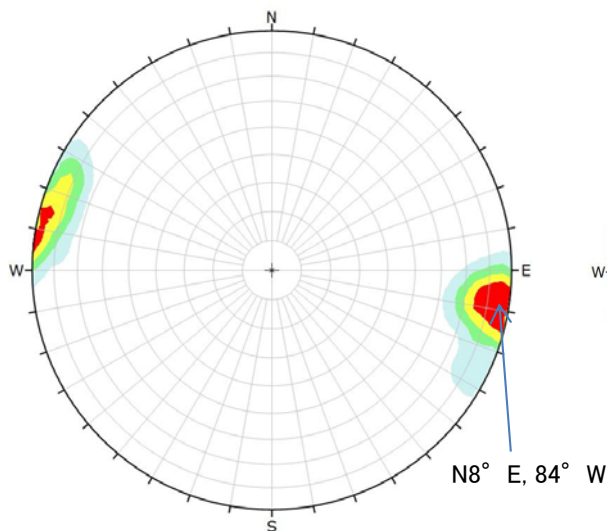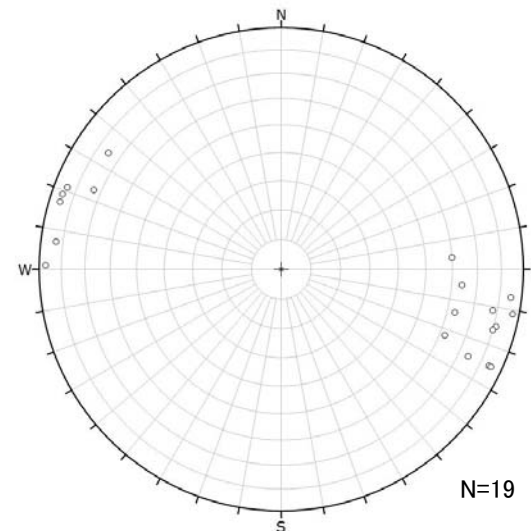

Color	Density Concentrations
White	0.00 - 5.00
Light Blue	5.00 - 10.00
Green	10.00 - 15.00
Yellow	15.00 - 20.00
Red	20.00 <

(シュミットネット下半球投影)

- cf-1～3断層の走向・傾斜の分布をステレオネット(シュミットネット)で示す。
- cf-1～3断層はいずれもNNE-SSW走向で、主に高角西傾斜を示す。

cf断層系の断層幅

〔本編資料2.1.1章に関する基礎データ〕

- cf-1～3断層の断層幅一覧表

2.3 cf断層系の断層幅(2/3)

コメントNo.S2-131


第615回審査会合
資料2-2 P.2-2 一部修正

2-23



凡 例

ボーリング及びトレンチにおける確認位置(cf-1～3断層)

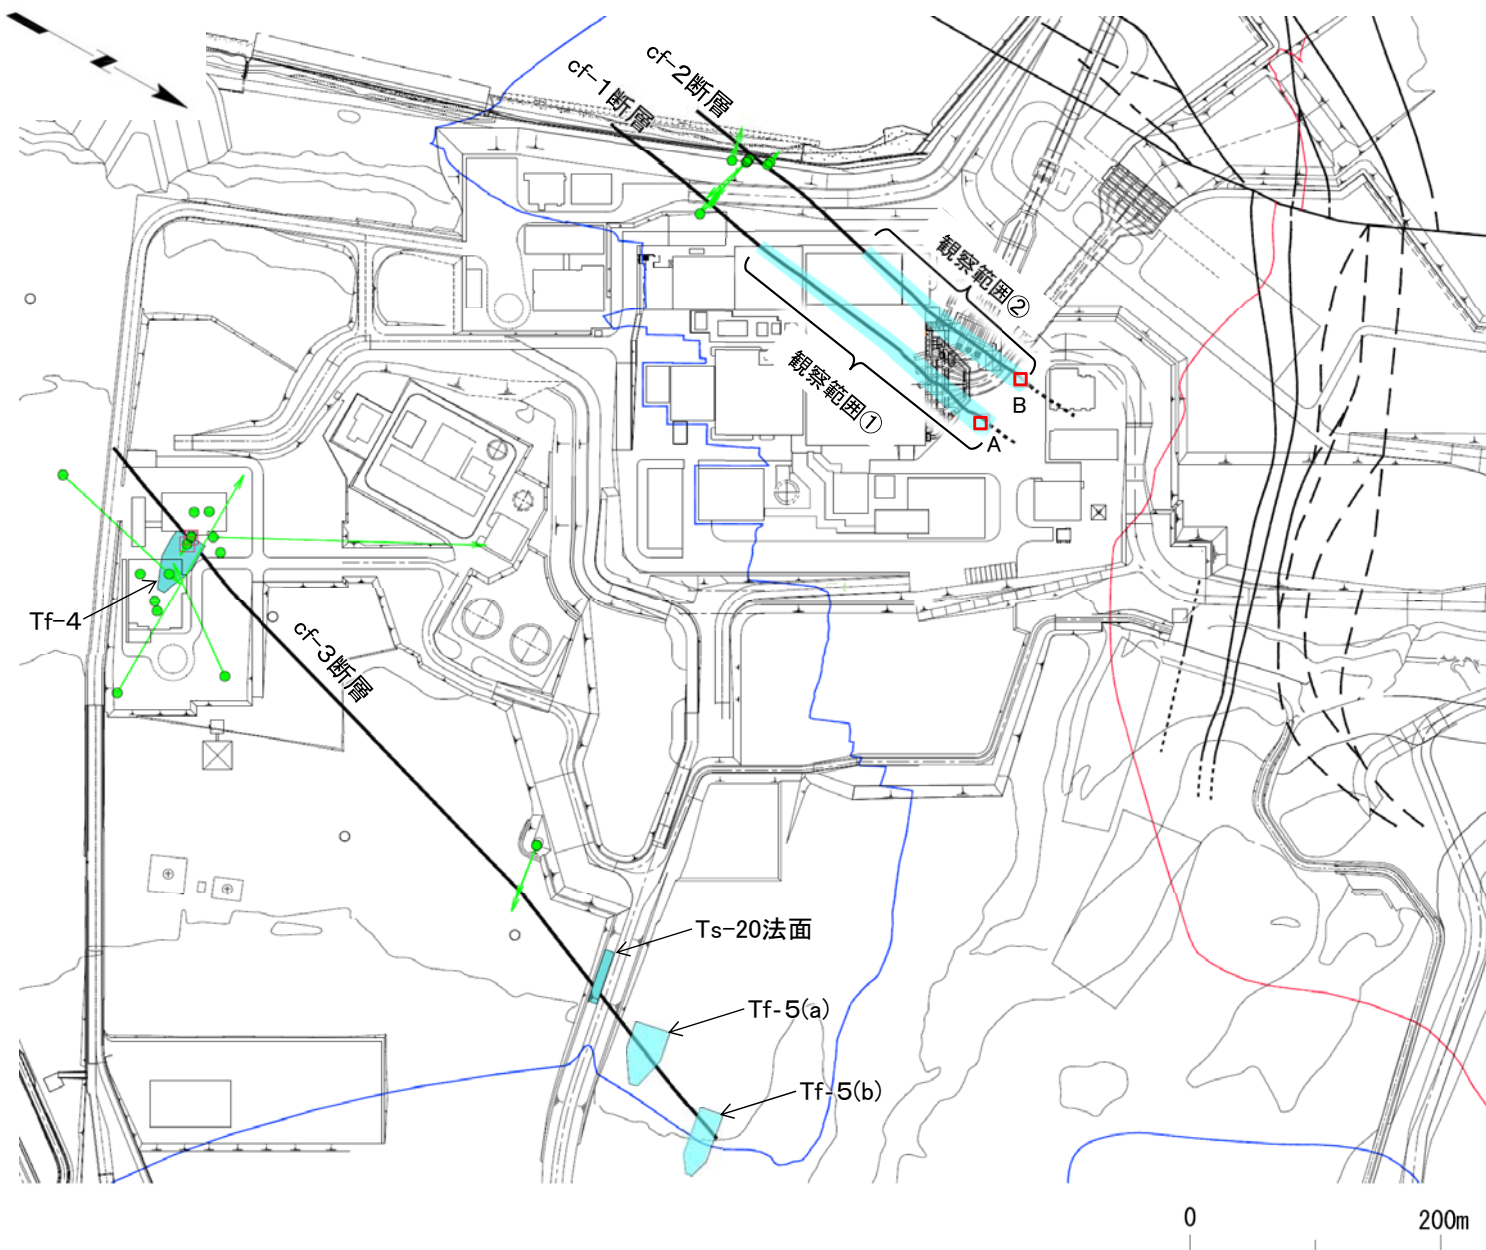

- cf断層系調査ボーリング
(矢印は斜めボーリング)
(孔名はP.2-8及びP.2-38～P.2-41参照)
- cf-3 断層付近のボーリング
- 法面A, B

- 断 層 (確 認 部)
(cf断層系, sF断層系及びdF断層系)
- - - 断 層 (大 畑 層 による伏在部)
(sF-2断層系及びdF断層系)
- ⋯ 断層端部があると考えられる区間
(cf断層系及びdF断層系)

- シームS-11層準(FT5-3)*1が
第四系基底面, 掘削面等に
現れる位置
- シームS-10が第四系基底面,
掘削面等に現れる位置

注)断層の分布はT.P.-14mにおける位置。

*1: シームS-11を挟在する細粒凝灰岩の鍵層名。

- トレンチ
- 掘削面(法面・掘削底盤)観察範囲

cf-1～3断層について, ボーリングコア, トレンチ及び掘削面の地質観察による断層幅の確認位置を示す。

2.3 cf断層系の断層幅(3/3)

コメントNo.S2-131



断層幅一覧表

断層名	確認位置		断層幅(cm)*3
cf-1断層	主建屋掘削面	観察範囲① (76点)*1	1~40
		法面A	54
	ボーリング	cf-101 (89.72m)	3
		cf-102 (43.62m)	10
		cf-105 (52.10m)	12
cf-2断層	主建屋掘削面	観察範囲② (50点)*1	1~43
		法面B	70
	ボーリング	cf-201 (26.01m)	0.5
		cf-203 (39.67m)	12
cf-3断層	法面	Ts-20	16
	トレンチ	Tf-4(2点;南北法面)	160~200*2
		Tf-5(a)(2点;南北法面)	6~7
		Tf-5(b)(2点;南北法面)	20~30
	ボーリング	SB-008 (83.54m)	10
		SB-025 (53.62m)	15
		SB-032 (75.79m)	10
		CB-6 (142.53m)	18
		CB-11 (34.03m)	14
		CB-12 (21.15m)	180
		cf-301 (48.95m)	15~20
		cf-302 (55.77m)	9

*1:観察範囲についてはP.2-23参照。

*2:断層の傾斜角で補正。

*3:法面での幅は最大値。

ボーリング、トレンチ及び掘削面で確認したcf断層系の断層幅を整理した結果、最大の断層幅はcf-3断層の約2.0m(Tf-4トレンチ)である。

(余白)

2.4 cf断層系の性状(1/11)



cf断層系の性状

〔本編資料2.1.1章に関する基礎データ〕

- cf-1, 2断層の性状(掘削法面)
- cf-3断層の性状(Tf-4トレンチ)
- cf-1～3断層の性状(ボーリングコア)

2.4 cf断層系の性状(2/11)

第615回審査会合
資料2-2 P.2-11 一部修正

2-27




cf-1, 2断層の性状(掘削法面)(解釈線有り)

cf-1断層



W 法面A地質スケッチ E

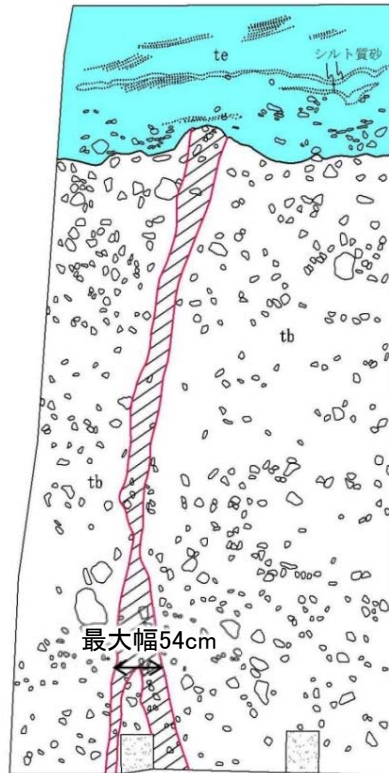

cf-2断層



W 法面B地質スケッチ E





M₃面段丘堆積物

凝灰角礫岩

凡 例

第四系	te	M ₃ 面段丘堆積物	○	礫
易国間層	tb	凝灰角礫岩	~~~~~	葉理
	~~~~~	地層境界	└	モルタル吹付け部
	~~~~~	cf断層系		

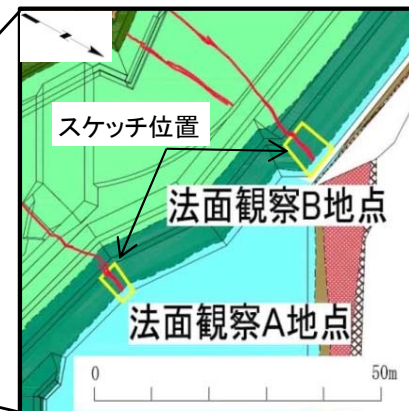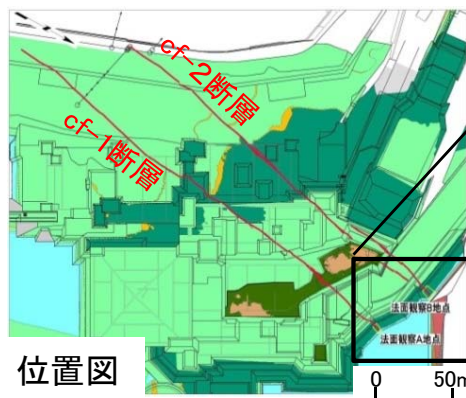

- cf-1,2断層には明瞭な断層面は認められず、周辺岩盤との境界は不規則な凹凸を示す。
- 断層は周辺岩盤と同じ構成物から成るが、周辺岩盤より細粒で固結度が高い。
- 断層の最大幅は、cf-1断層が約54cm、cf-2断層が約70cmである。
- なお、cf-1, 2断層を不整合に覆うM₃面段丘堆積物の基底面に変位・変形は認められない。

2.4 cf断層系の性状(3/11)

第615回審査会合
資料2-2 P.2-12 一部修正


2-28



cf-1, 2断層の性状(掘削法面)(解釈線なし)

cf-1断層

W 法面A地質スケッチ E

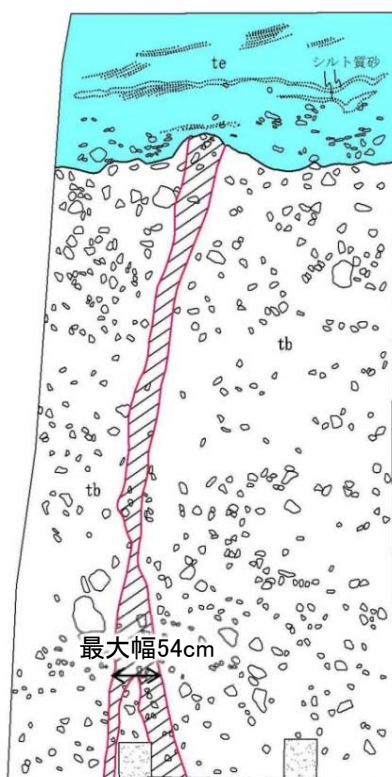

cf-2断層

W 法面B地質スケッチ E





M₃面段丘堆積物

凝灰角礫岩

凡 例

0 2m

第四系	te	M ₃ 面段丘堆積物	○	礫
易国間層	tb	凝灰角礫岩	~~~~~	葉理
	~~~~~	地層境界	└	モルタル吹付け部
	~~~~~	cf断層系		

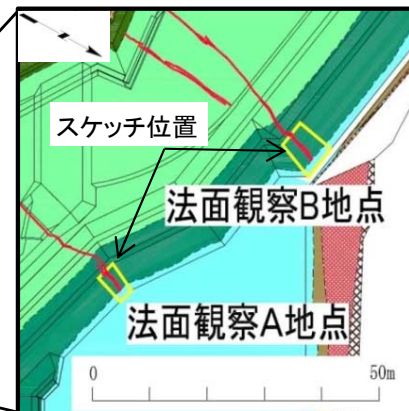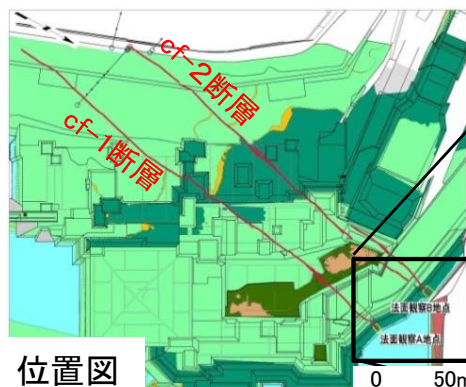


2.4 cf断層系の性状(4/11)

第804回審査会合
資料1-1 P.2-27 一部修正

2-29



cf-3断層の性状(Tf-4トレンチ)(1/4)

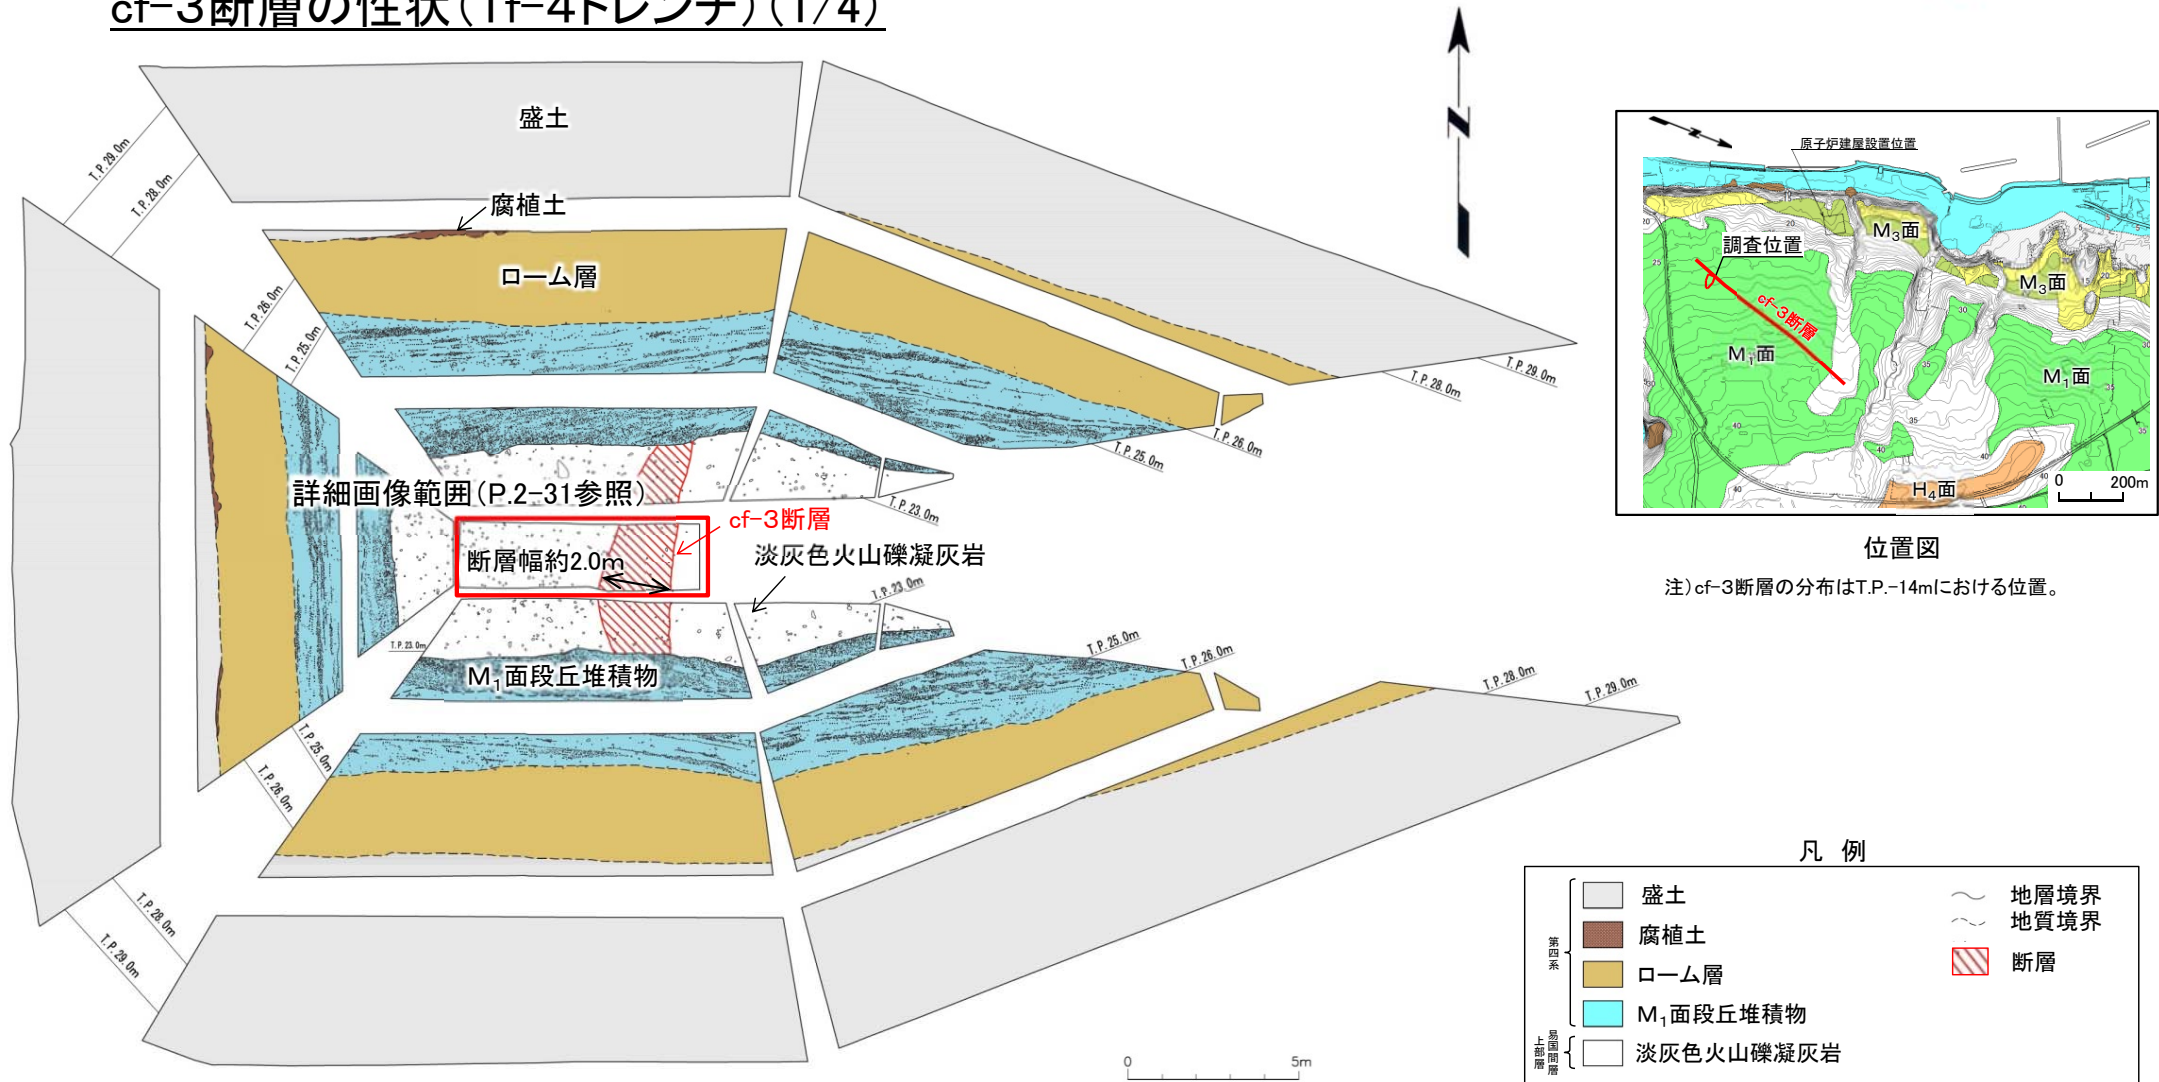

Tf-4トレンチ地質展開図

Tf-4トレンチでは、cf-3断層はNNE-SSW走向で高角西傾斜に分布し、断層幅は最大約2.0mである。


2.4 cf断層系の性状(5/11)

第804回審査会合
資料1-1 P.2-10 再掲

2-30



cf-3断層の性状(Tf-4トレンチ)(2/4)

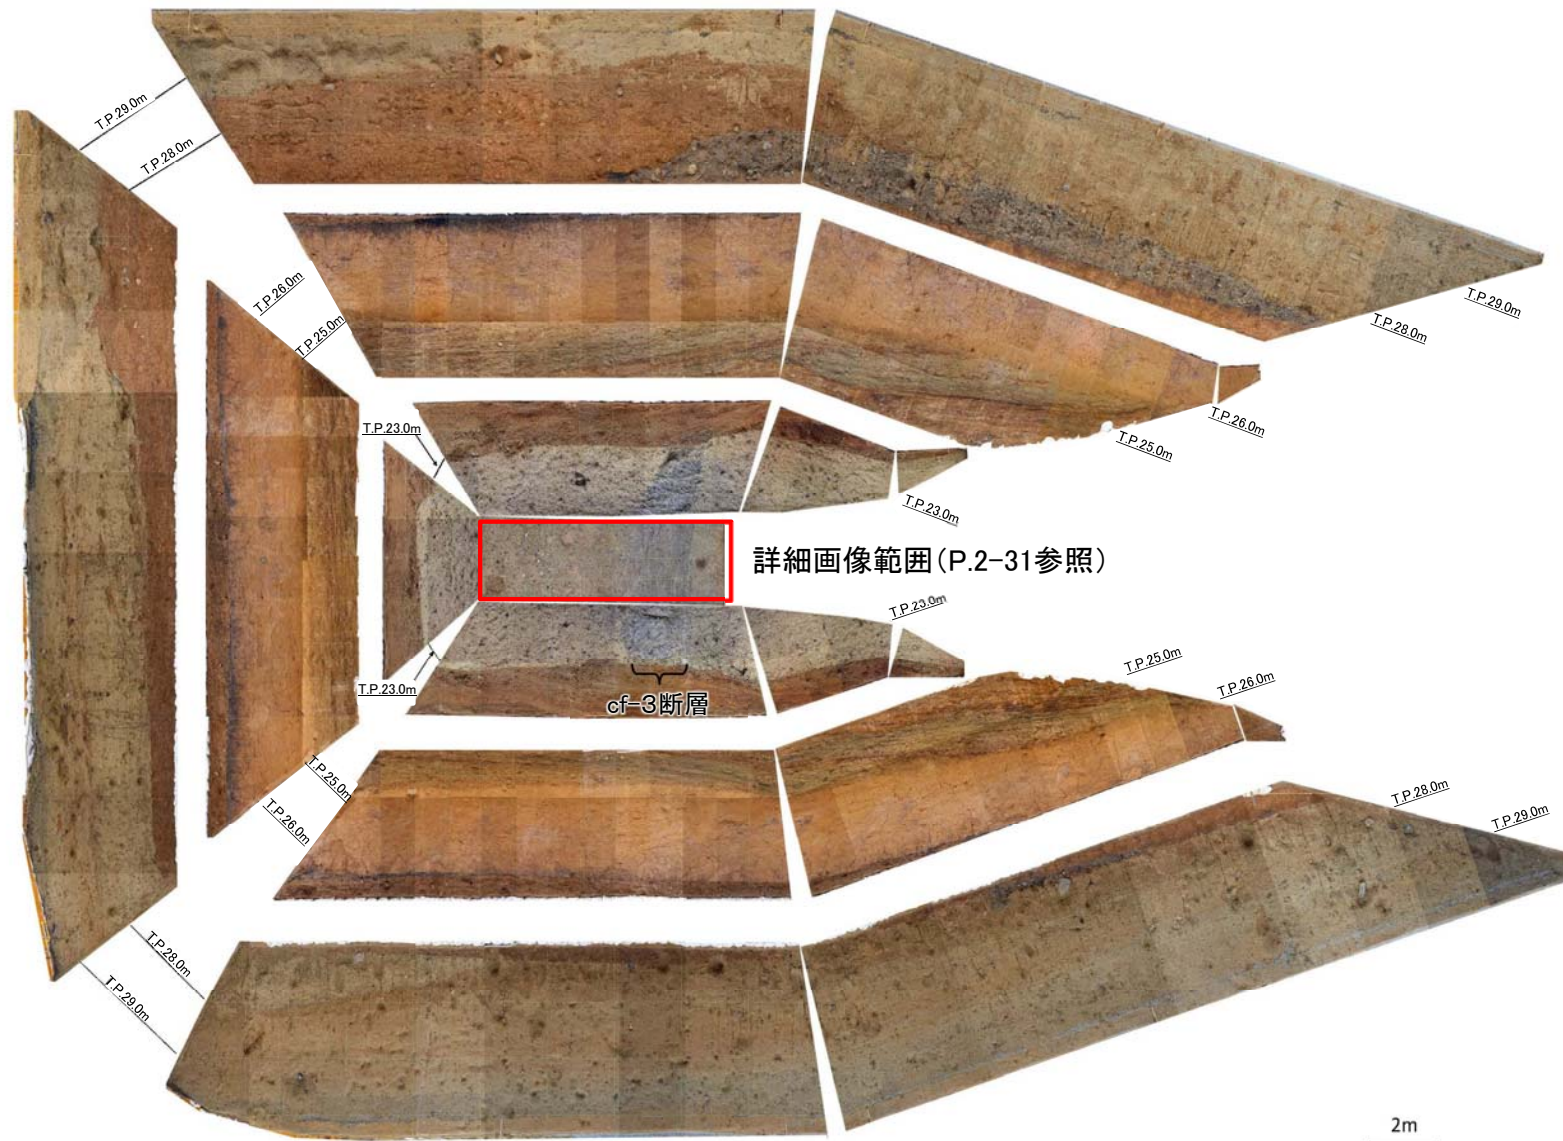

Tf-4トレンチ展開画像


2.4 cf断層系の性状(6/11)

第615回審査会合
資料2-2 P.2-15 一部修正

2-31



cf-3断層の性状(Tf-4トレンチ)(3/4)(解釈線有り)

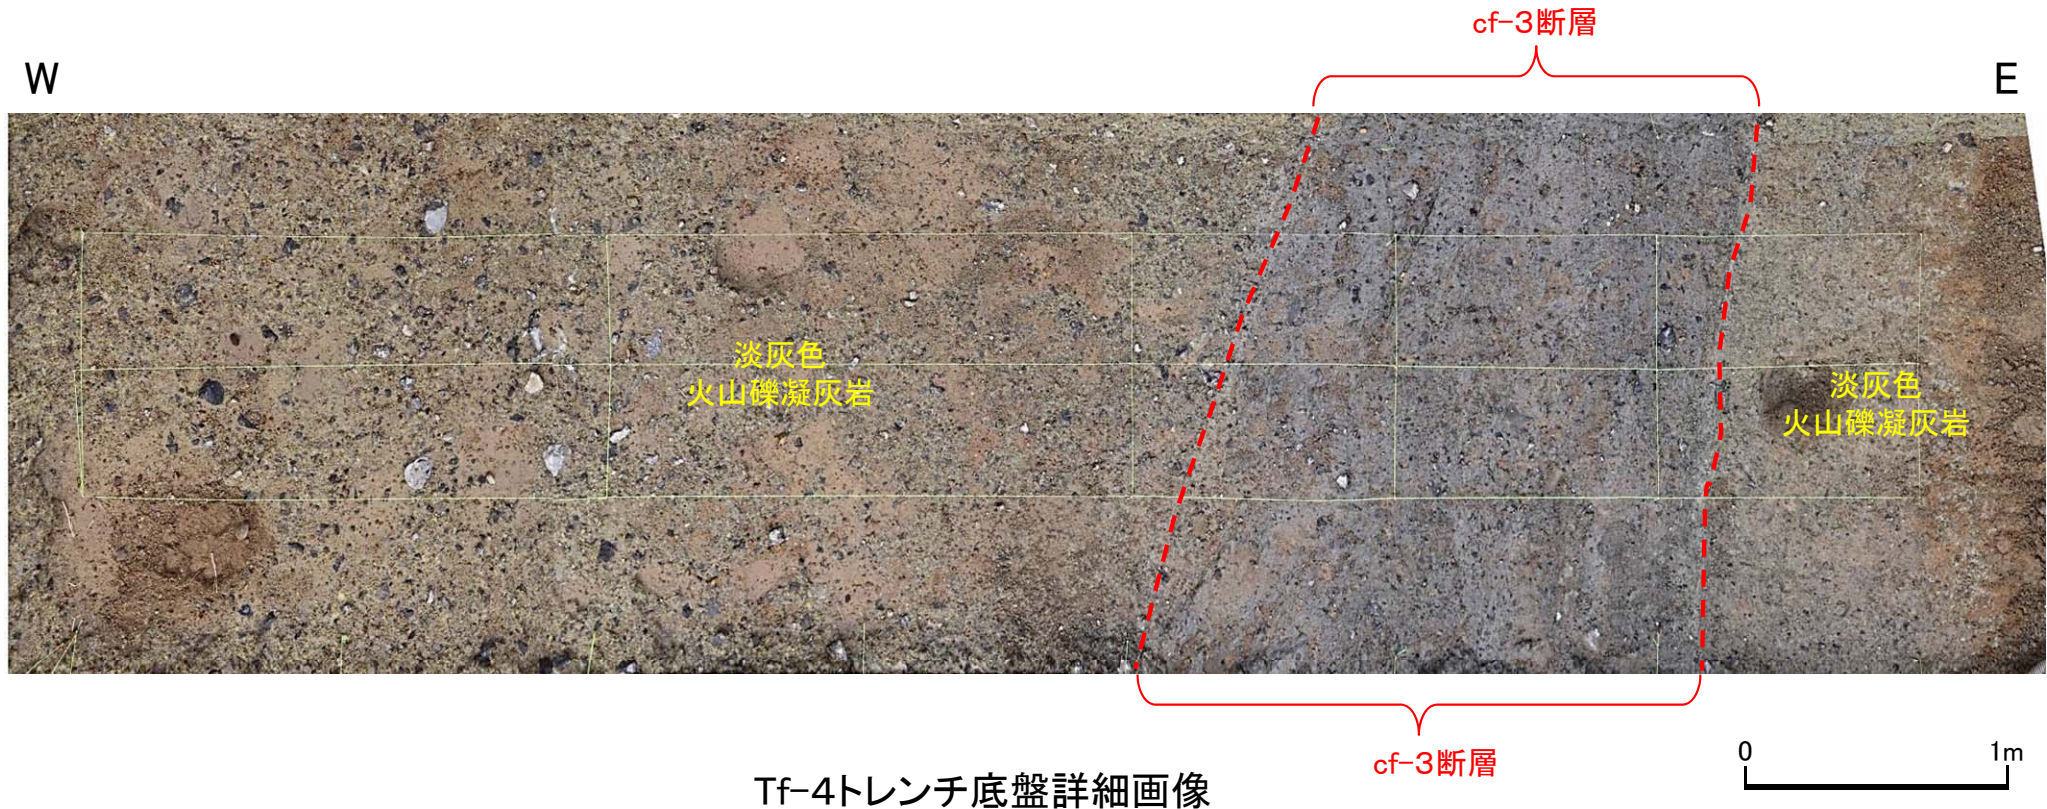

- cf-3断層と周辺岩盤の境界は漸移的で明瞭な断層面は認められない。
- 断層は周辺岩盤と同じ構成物から成るが、周辺岩盤より細粒で固結度が高い。

2.4 cf断層系の性状(7/11)

第804回審査会合
資料1-1 P.2-11 一部修正

2-32



cf-3断層の性状(Tf-4トレンチ)(4/4)(解釈線なし)




2.4 cf断層系の性状(8/11)

cf-1, 2断層の性状(ボーリングコア)(解釈線有り)


【cf-101孔(傾斜79.5° 斜孔)】

断層の深度: 89.69m~89.85m (T.P.-80.07m~ -80.23m)

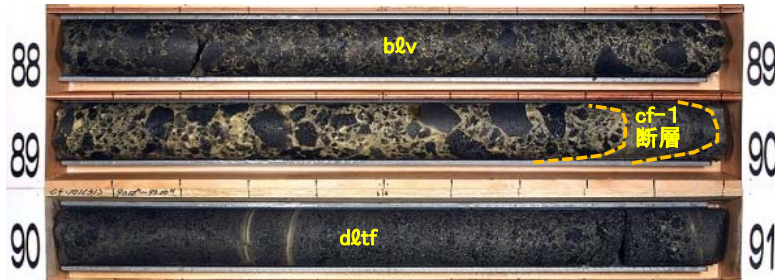


【cf-201孔】

断層の深度: 26.01m (T.P.-23.22m)

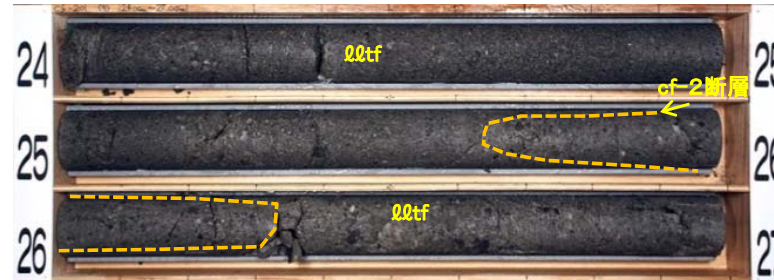


【cf-102孔(傾斜35.0° 斜孔)】

断層の深度: 43.57m~43.68m (T.P.-22.35m~ -22.41m)

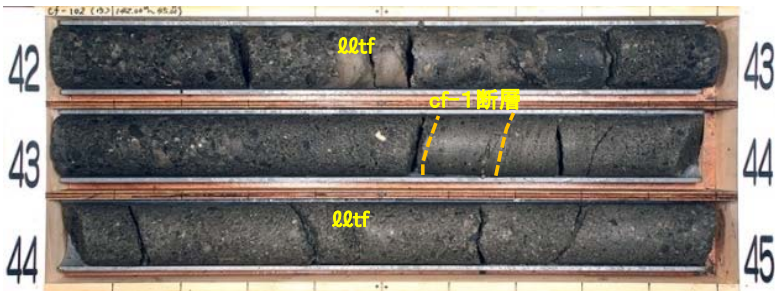



【cf-203孔(傾斜59.4° 斜孔)】

断層の深度: 39.59m~39.74m (T.P.-31.38m~ -31.51m)

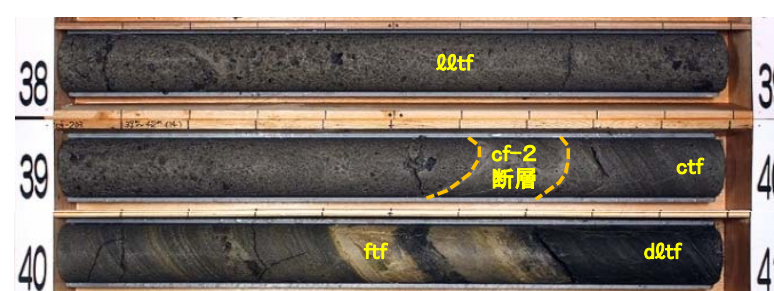


【cf-105孔(傾斜49.1° 斜孔)】

断層の深度: 52.03m~52.17m (T.P.-36.48m~ -36.58m)

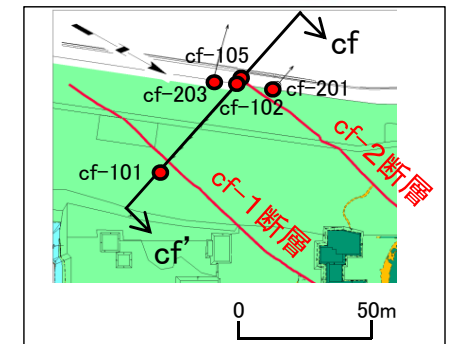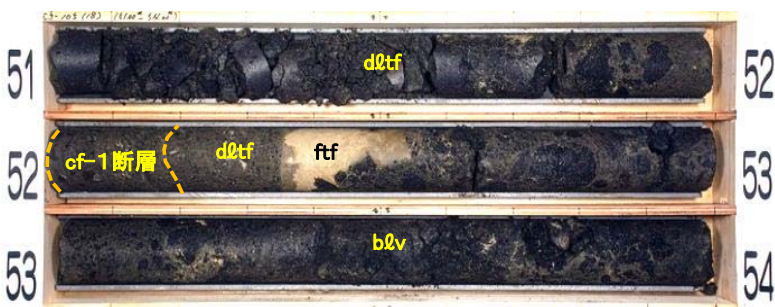

断面位置図

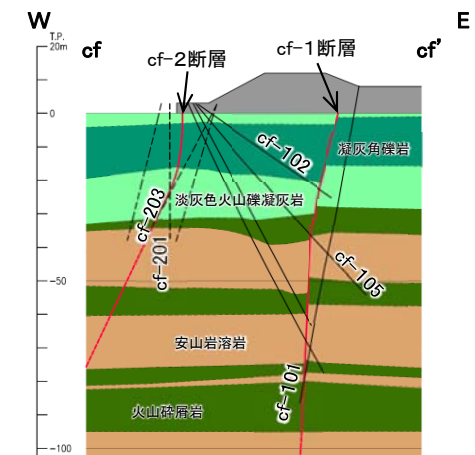

cf-cf' 断面図

凡例

22tf : 淡灰色火山礫凝灰岩
ftf : 細粒凝灰岩
ctf : 粗粒凝灰岩
d2tf : 暗灰色火山礫凝灰岩
b2v : 安山岩溶岩(角礫状)

- ボーリングコアでcf-1, 2断層の性状を観察した。
- cf-1, 2断層には明瞭な断層面は認められない。
- 断層は周辺岩盤と同じ構成物から成るが、周辺岩盤より細粒で固結度が高い。

2.4 cf断層系の性状(9/11)

第615回審査会合
資料2-2 P.2-18 一部修正

2-34



cf-1, 2断層の性状(ボーリングコア)(解釈線なし)


【cf-101孔(傾斜79.5° 斜孔)】

断層の深度: 89.69m~89.85m (T.P.-80.07m~ -80.23m)



【cf-201孔】

断層の深度: 26.01m (T.P.-23.22m)

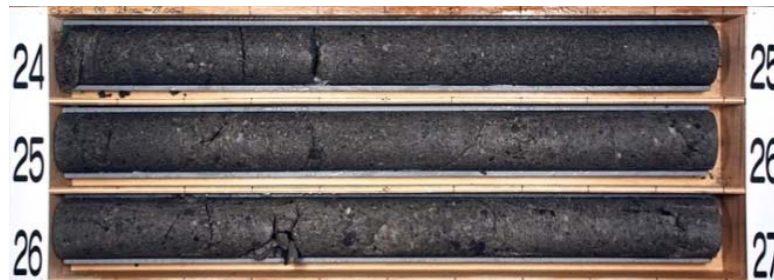

【cf-102孔(傾斜35.0° 斜孔)】

断層の深度: 43.57m~43.68m (T.P.-22.35m~ -22.41m)




【cf-203孔(傾斜59.4° 斜孔)】

断層の深度: 39.59m~39.74m (T.P.-31.38m~ -31.51m)




【cf-105孔(傾斜49.1° 斜孔)】

断層の深度: 52.03m~52.17m (T.P.-36.48m~ -36.58m)

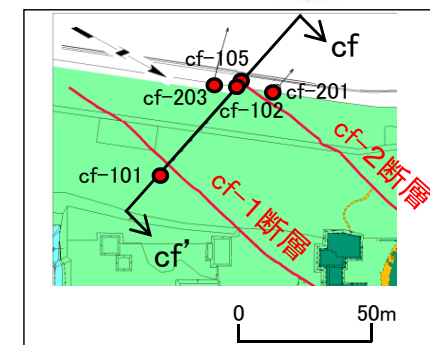

断面位置図

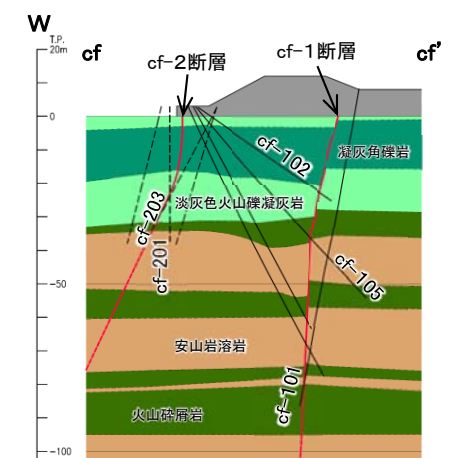

cf-cf' 断面図

2.4 cf断層系の性状(10/11)

第615回審査会合
資料2-2 P.2-19 一部修正

2-35




cf-3断層の性状(ボーリングコア)(解釈線有り)

【CB-6孔(傾斜29.2° 斜孔)】

断層の深度: 142.40m~142.65m (T.P.-39.37m~-39.49m)


断層の走向傾斜: N14° E, 63° W

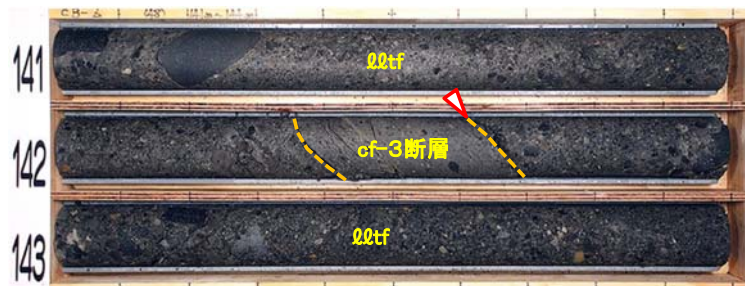

【CB-12孔(傾斜60° 斜孔)】


断層の深度: 20.15m~22.14m (T.P.12.59m~10.87m)

断層の走向傾斜: N5° E, 64° W

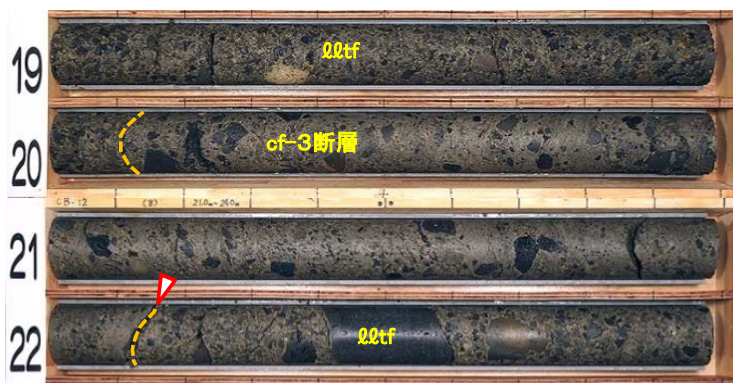

【SB-008孔】

断層の深度: 83.39m~83.68m (T.P.-53.37m~-53.66m)

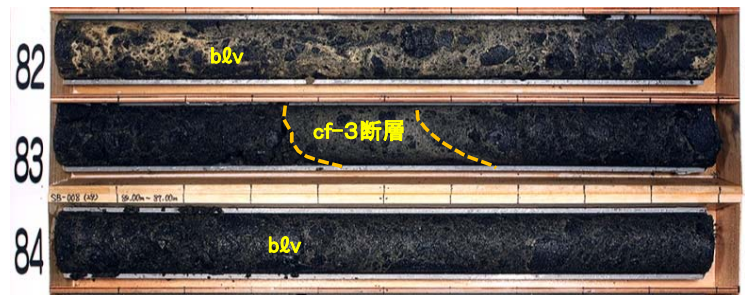

【CB-11孔】

断層の深度: 33.76m~34.30m (T.P.-3.73m~-4.27m)


断層の走向傾斜: N15° E, 81° W



【SB-025孔】

断層の深度: 53.20m~54.03m (T.P.-23.21m~-24.04m)


断層の走向傾斜: N11° E, 87° W

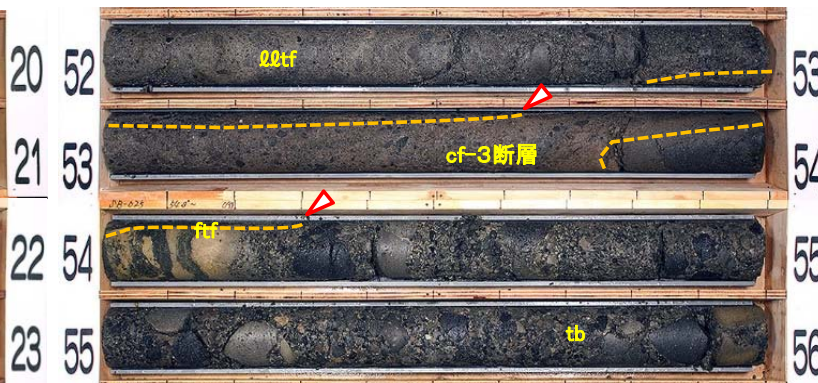

【SB-032孔】


断層の深度: 75.71m~75.87m (T.P.-49.58m~-49.74m)

断層の走向傾斜: N22° E, 62° W

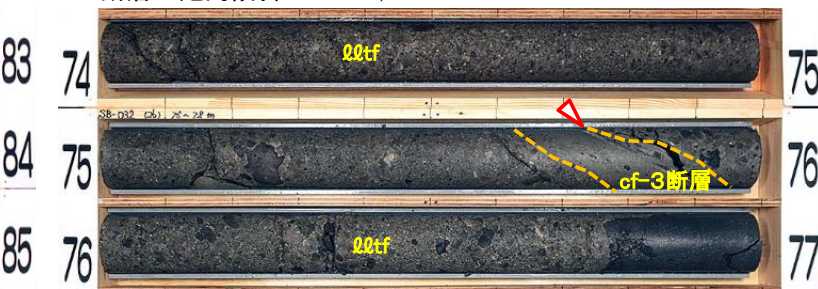


凡例

Q0tf: 淡灰色火山礫凝灰岩
tb: 凝灰角礫岩
ftf: 細粒凝灰岩
b0v: 安山岩溶岩(角礫状)
▽: BHTVによる走向傾斜の読取位置

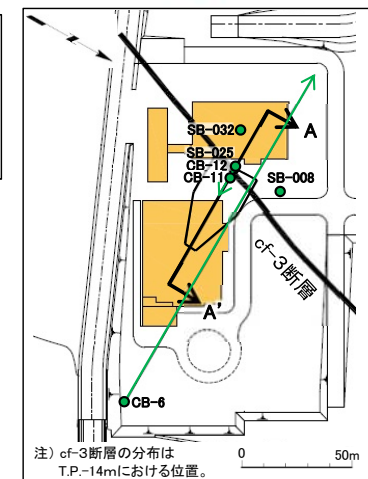

注) cf-3断層の分布はT.P.-14mにおける位置。

断面位置図

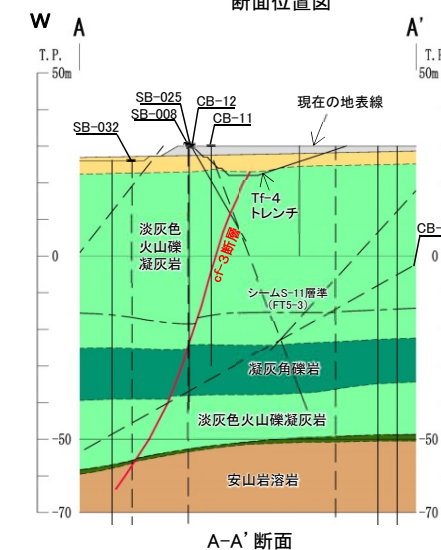

- ボーリングコアでcf-3断層の性状を観察した。
- cf-3断層には明瞭な断層面は認められない。
- 断層は周辺岩盤と同じ構成物から成るが、周辺岩盤より細粒で固結度が高い。


2.4 cf断層系の性状(11/11)

cf-3断層の性状(ボーリングコア)(解釈線なし)

【CB-6孔(傾斜29.2° 斜孔)】

断層の深度: 142.40m~142.65m (T.P.-39.37m~-39.49m)

断層の走向傾斜: N14° E, 63° W

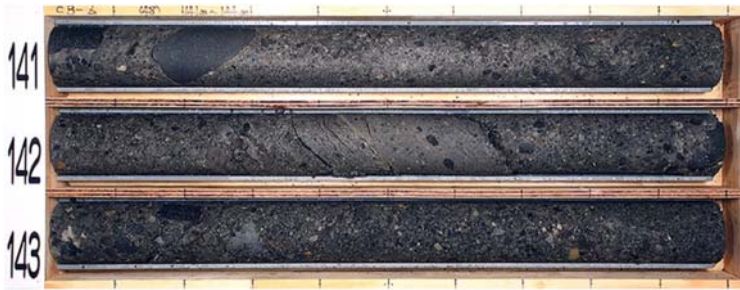

【CB-11孔】

断層の深度: 33.76m~34.30m (T.P.-3.73m~-4.27m)


断層の走向傾斜: N15° E, 81° W



【CB-12孔(傾斜60° 斜孔)】

断層の深度: 20.15m~22.14m (T.P.12.59m~10.87m)

断層の走向傾斜: N5° E, 64° W

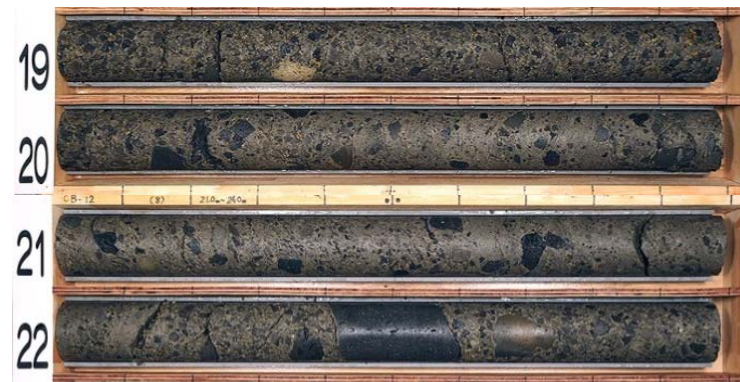

【SB-025孔】

断層の深度: 53.20m~54.03m (T.P.-23.21m~-24.04m)

断層の走向傾斜: N11° E, 87° W



【SB-008孔】


断層の深度: 83.39m~83.68m (T.P.-53.37m~-53.66m)



【SB-032孔】


断層の深度: 75.71m~75.87m (T.P.-49.58m~-49.74m)

断層の走向傾斜: N22° E, 62° W

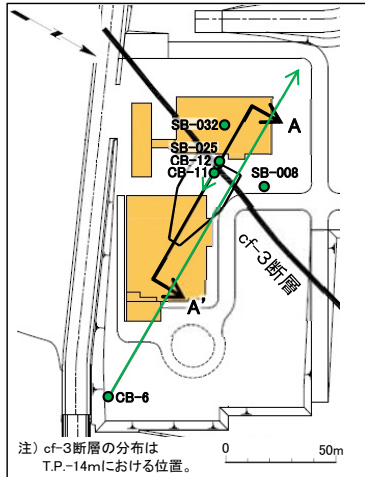

注) cf-3断層の分布は
T.P.-14mにおける位置。

断面位置図

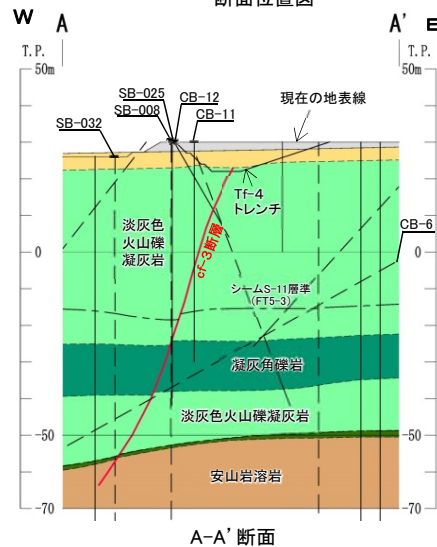

2.5 cf断層系の見掛けの最大変位量(1/5)




cf断層系の見掛けの最大変位量

〔本編資料2.1.1章に関する補足説明〕

- cf-1～3断層の見掛けの最大水平変位量及び見掛けの最大鉛直変位量の算出の考え方について説明する。

2.5 cf断層系の見掛けの最大変位量(2/5)

cf-1, 2断層の見掛けの最大変位量(1/2)

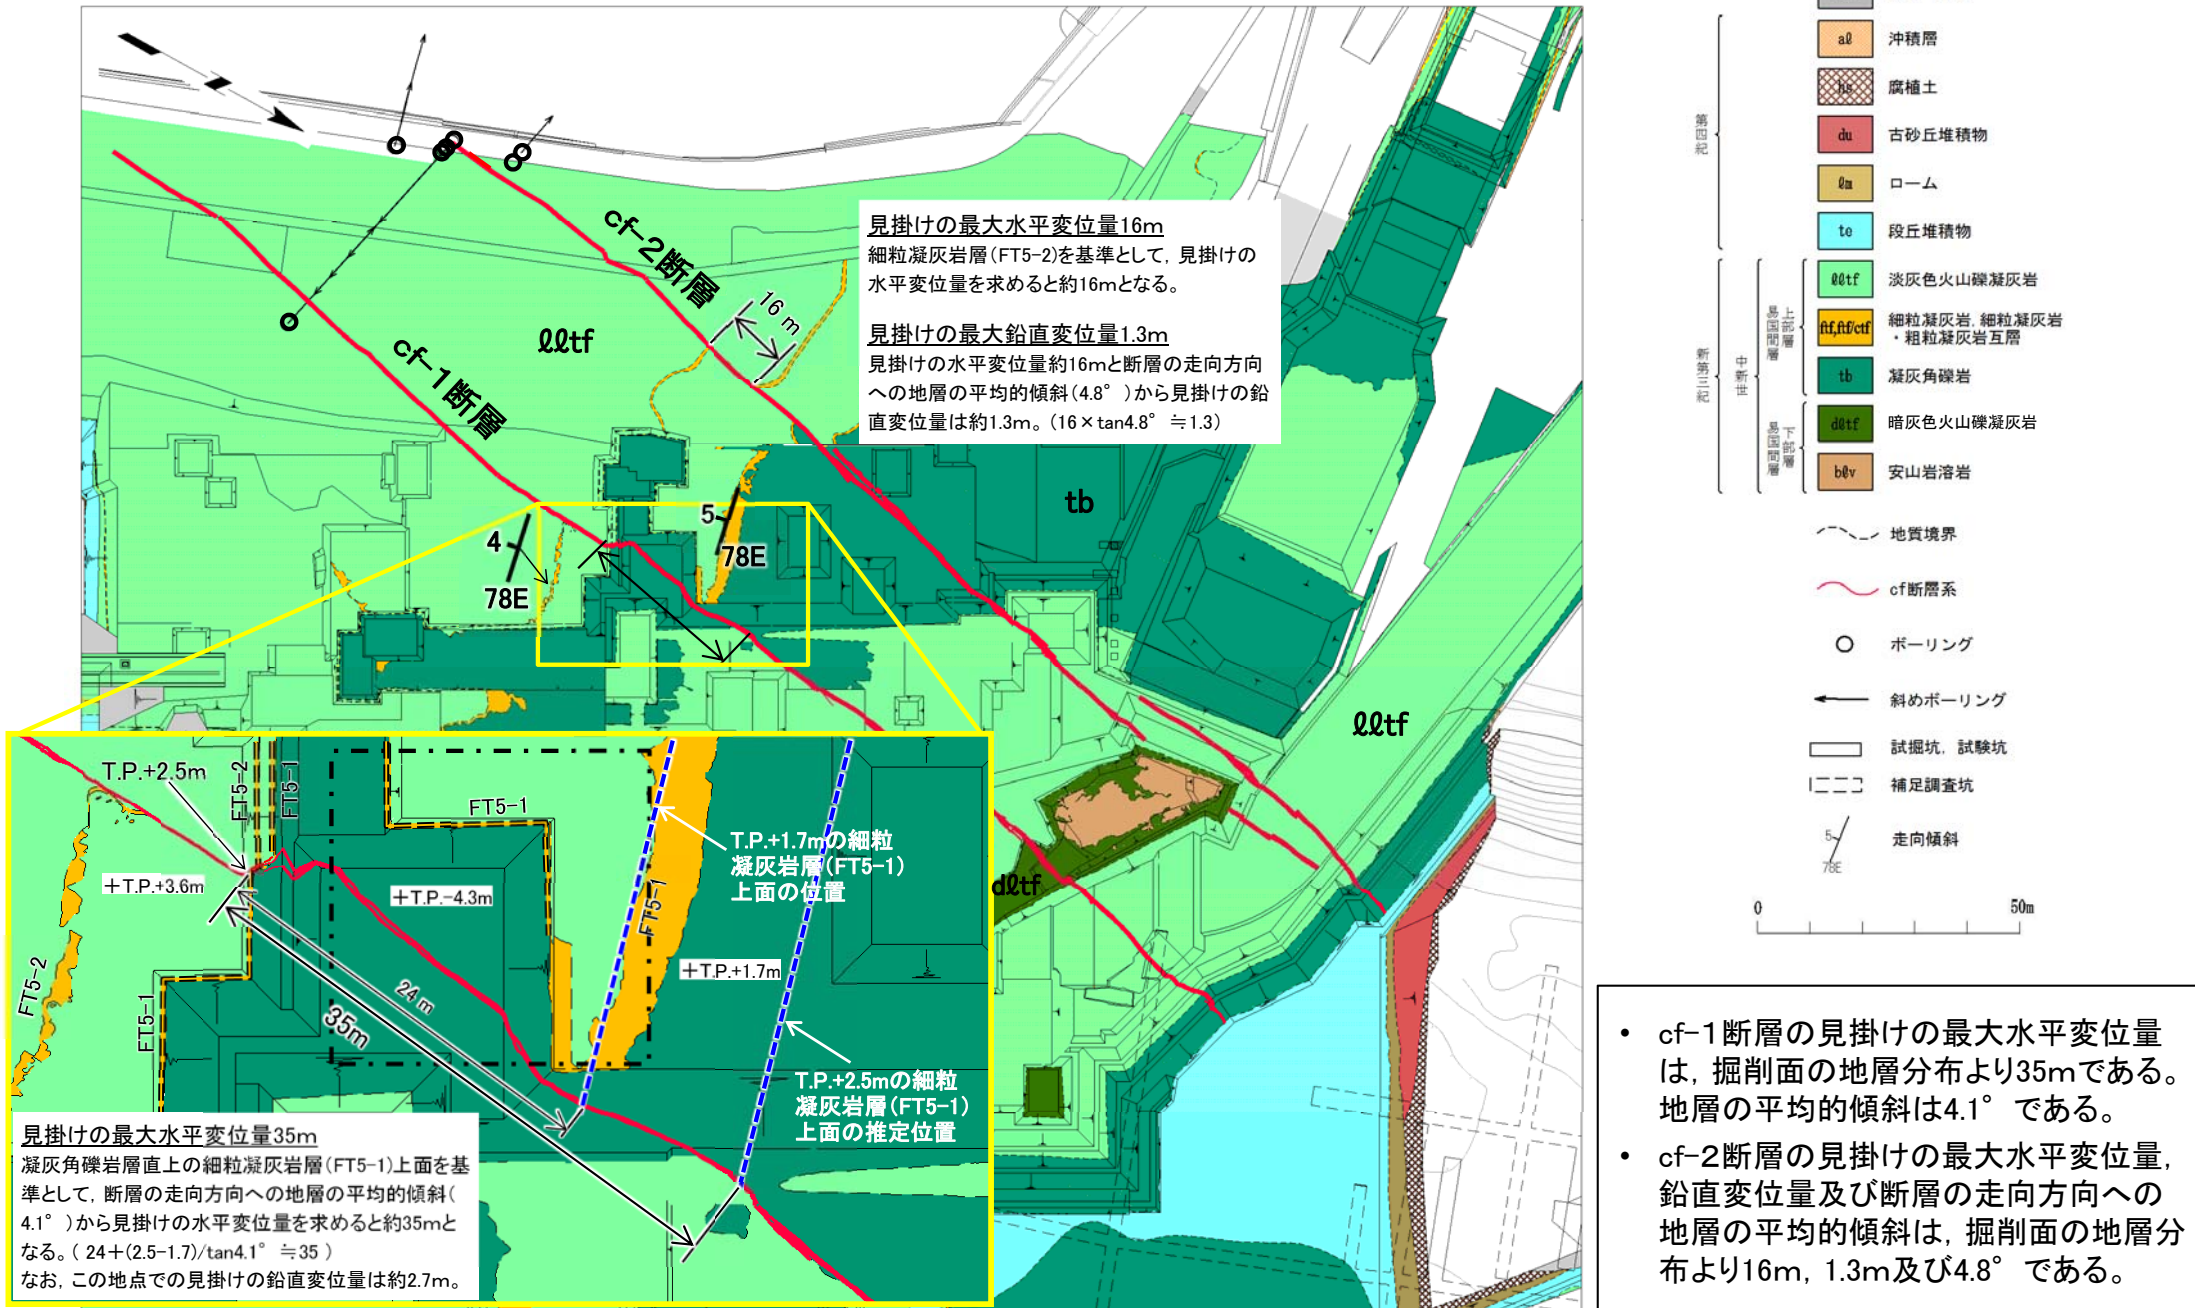

注) 本図の地質分布及び断層位置は各掘削面レベルでの地質観察による。


2.5 cf断層系の見掛けの最大変位量(3/5)

第615回審査会合
資料2-2 P.1-13 再掲

2-39



cf-1, 2断層の見掛けの最大変位量(2/2)

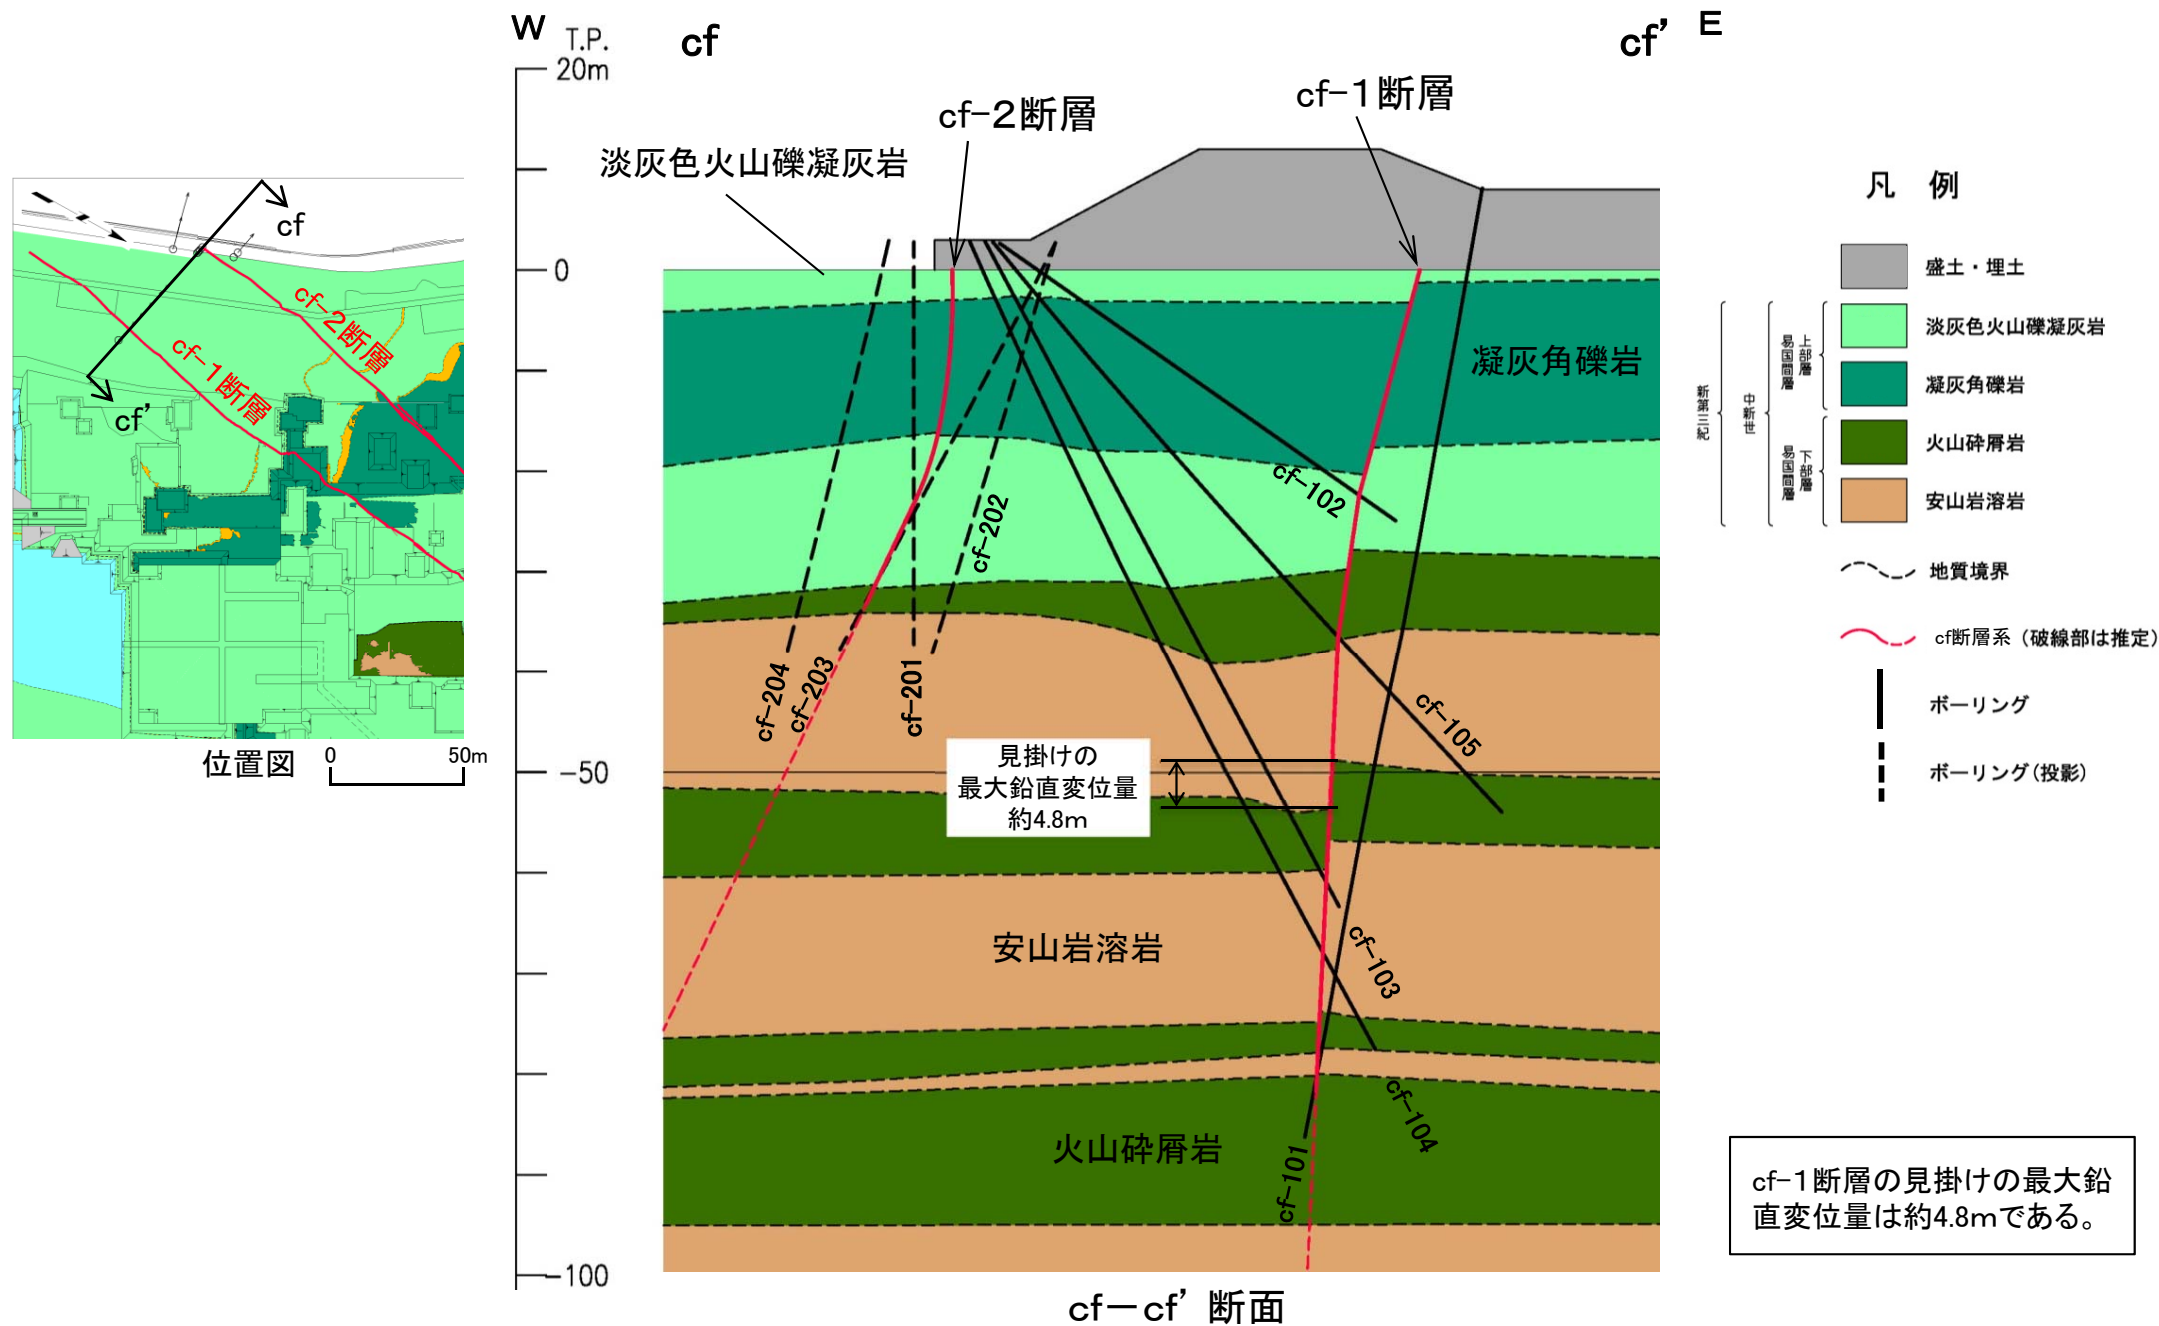


2.5 cf断層系の見掛けの最大変位量(4/5)

第615回審査会合
資料2-2 P.1-14 再掲


2-40




cf-3断層の見掛けの最大鉛直変位量

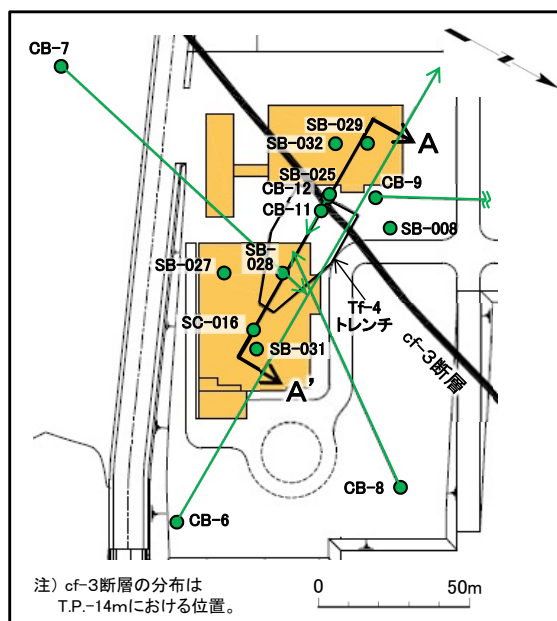


断面位置図

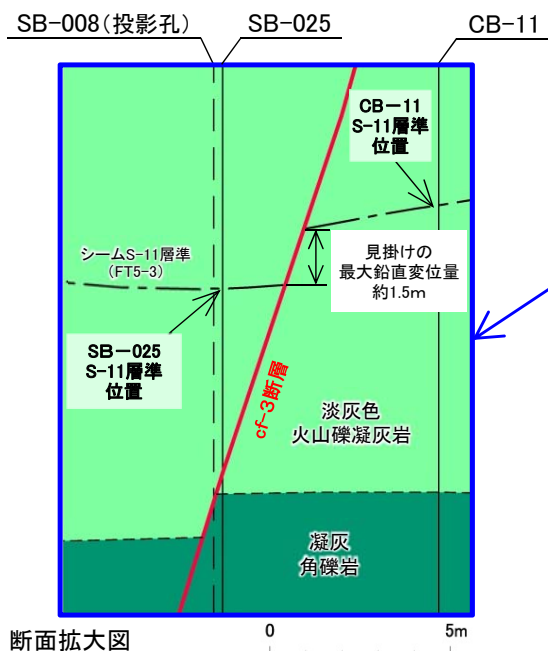

断面拡大図

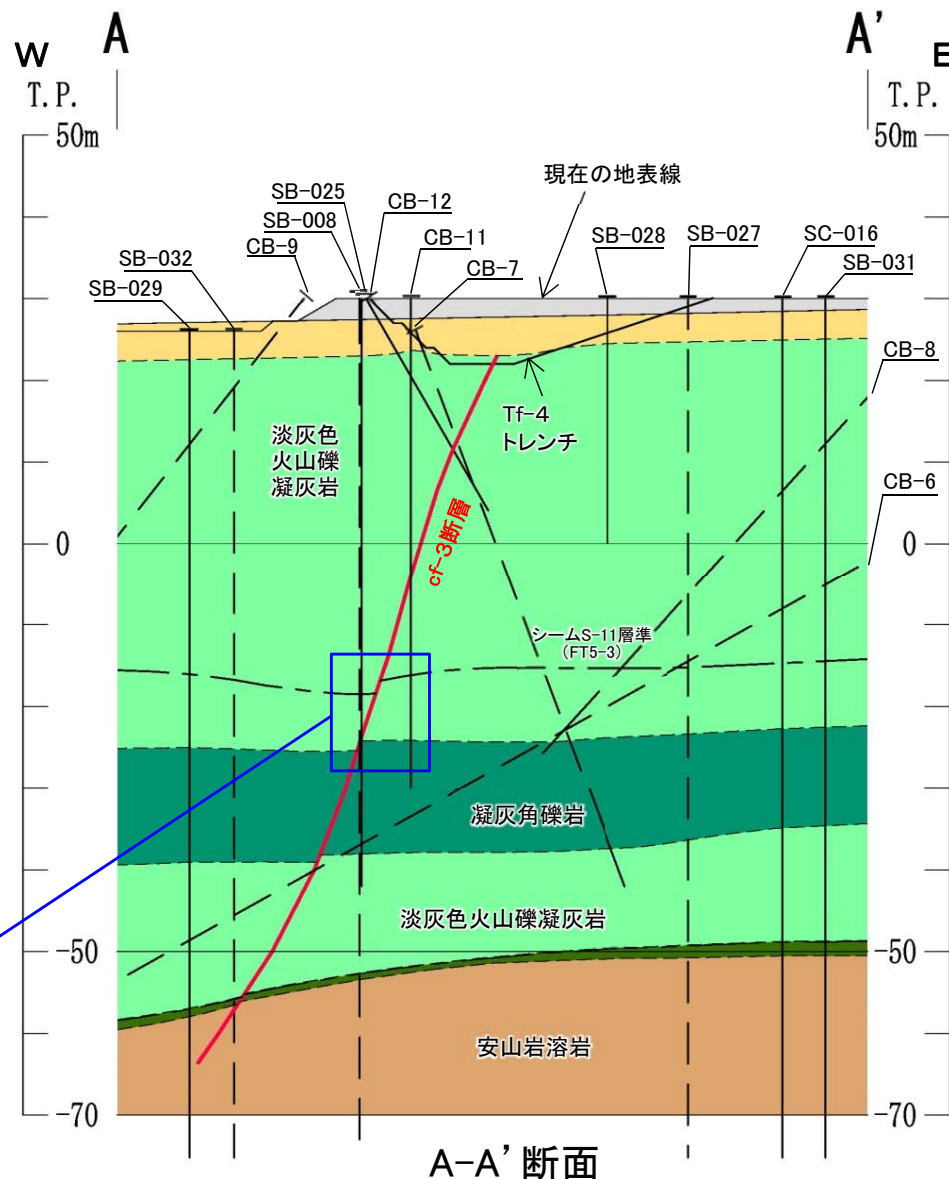

cf-3断層の見掛けの最大鉛直変位量は約1.5mである。

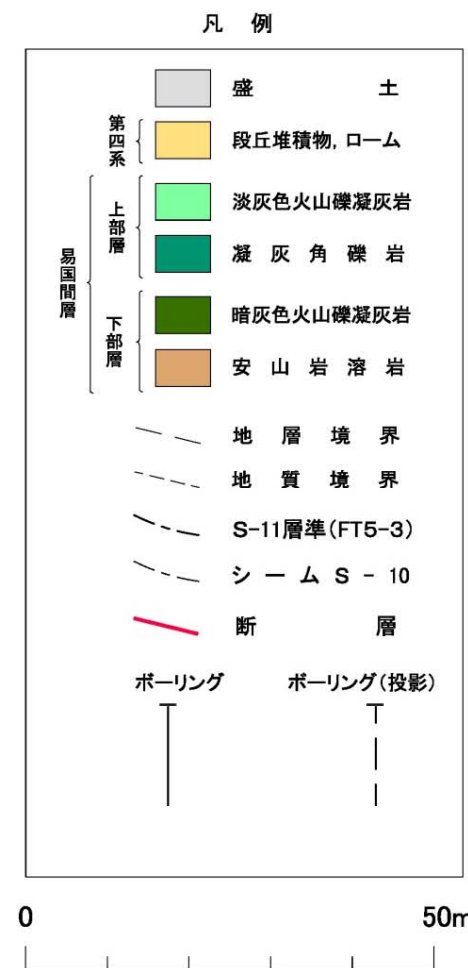

cf-3断層の見掛けの最大水平変位量

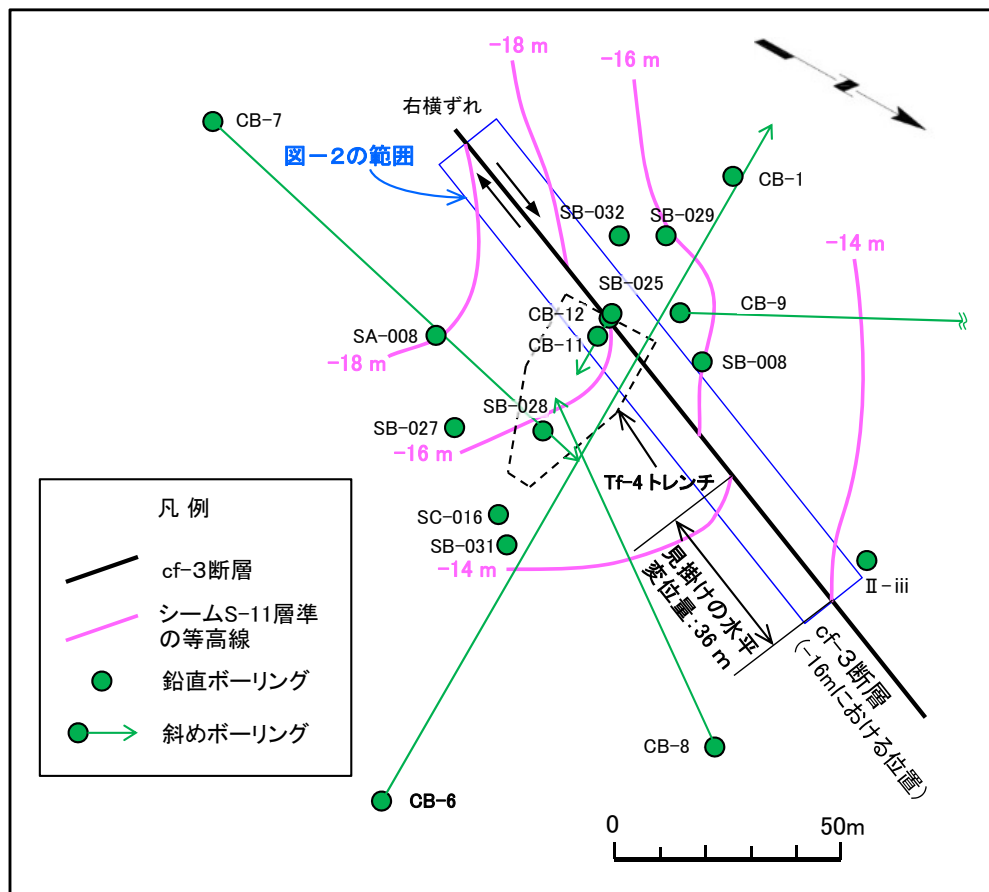


図-1 cf-3断層周辺のS-11層準の分布

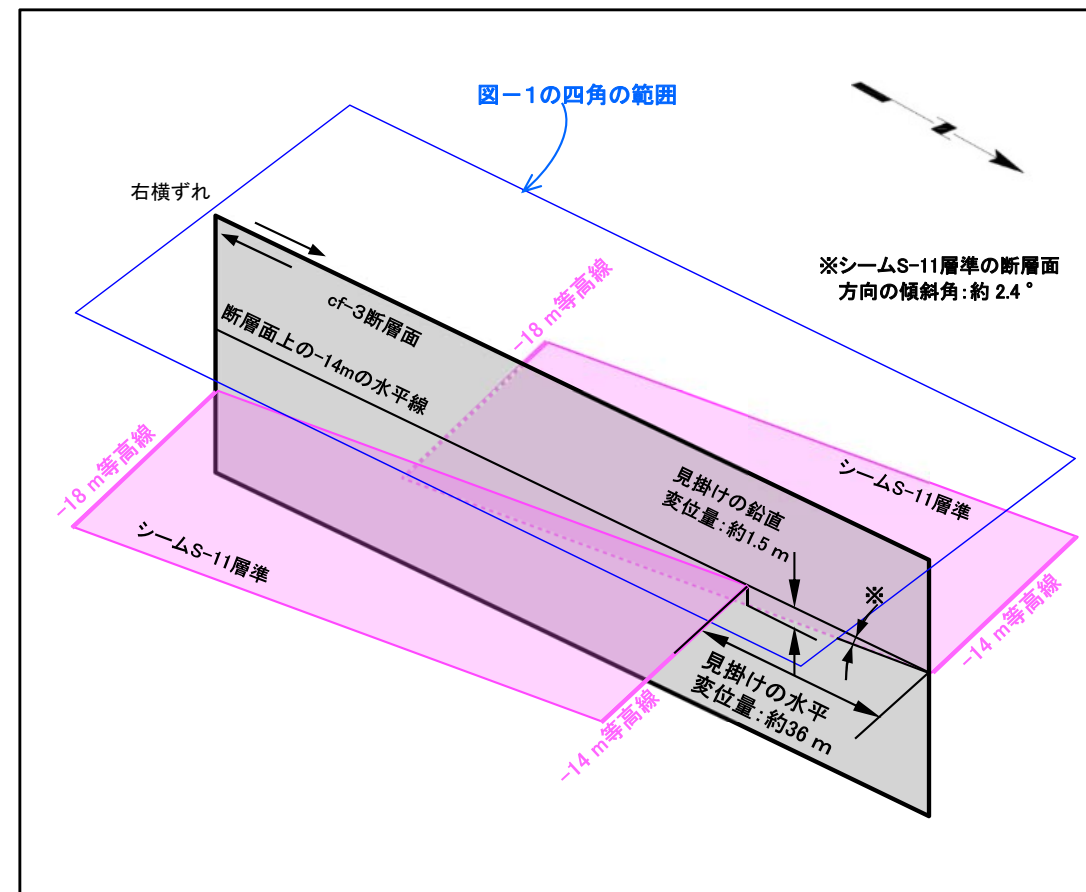


図-2 cf-3断層の見掛けの水平変位量の概念図

- ・シームS-11層準を鍵層として、断層の両側でのS-11層準の分布からcf-3断層の見掛けの水平変位量を求めた。
- ・cf-3断層の見掛けの水平変位量は、図-1及び2に示した等高線のずれから約36mである。なお、見掛けの鉛直変位量は約1.5m、cf-3断層の走向方向のシームS-11層準の平均的傾斜は約2.4°である。

(余白)

cf断層系の詳細性状の類似性(変位センス)

〔本編資料2.1.2章に関する基礎データ〕

- cf-1～3断層の変位センス（掘削面, ボーリングコア）

2.6 cf断層系の詳細性状の類似性(変位センス)(2/16)


第615回審査会合
資料2-2 P.2-23 一部修正



掘削面(cf-1断層)





掘削面画像(解釈線なし)

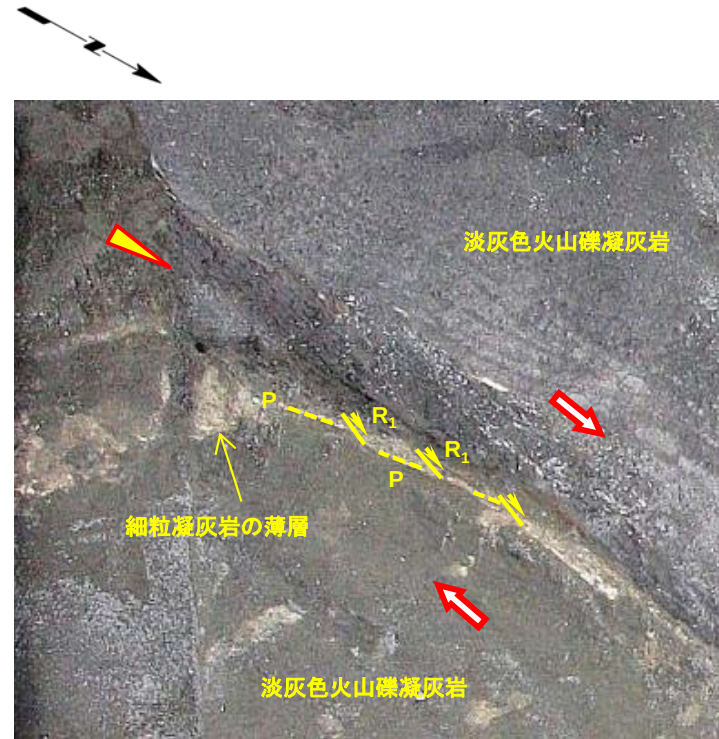

掘削面画像(解釈線有り)

0 1m

注) 水平な掘削面底盤を鉛直上方から撮影した写真。

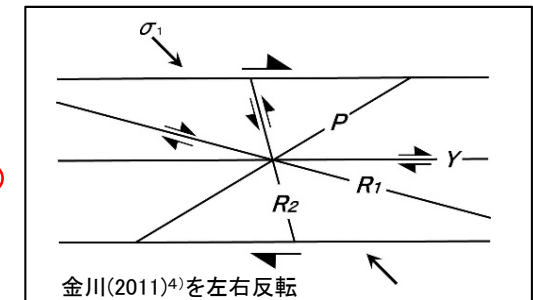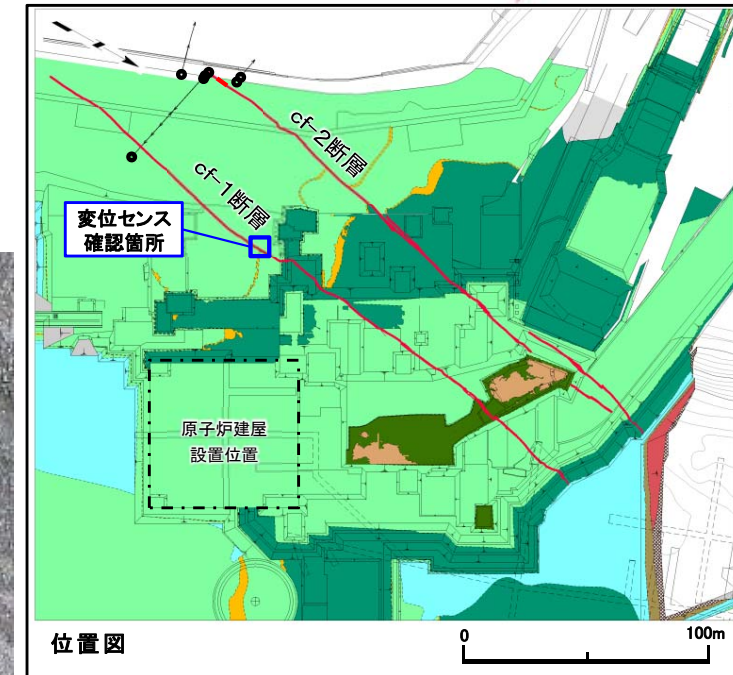

Y : cf断層系の主せん断面
P : 細粒凝灰岩岩片の伸長方向
R₁ : Yに対してPとは反対方向に斜交し、Pを切断する面

掘削面底盤において、cf-1断層沿いの細粒凝灰岩に右横ずれ変位を示す変形構造及び複合面構造が認められる。


掘削面(cf-3断層)

S

N




Tf-4トレンチ水平掘削面* 接写写真(解釈線なし)

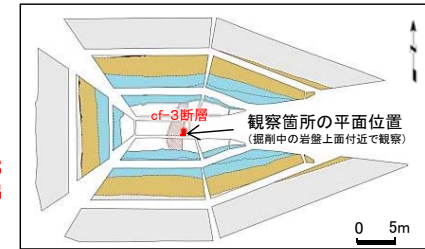


位置図(Tf-4トレンチ)

← 変位方向

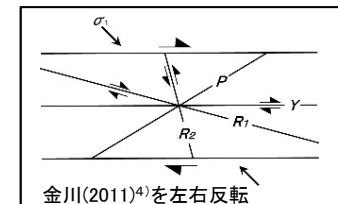

Y : cf断層系の主せん断面
P : 細粒凝灰岩岩片の伸長方向
R₁: Yに対してPとは反対方向に斜交し、Pを切断する面

* : 最終仕上りのトレンチ底面より約1m
浅い岩盤上面。

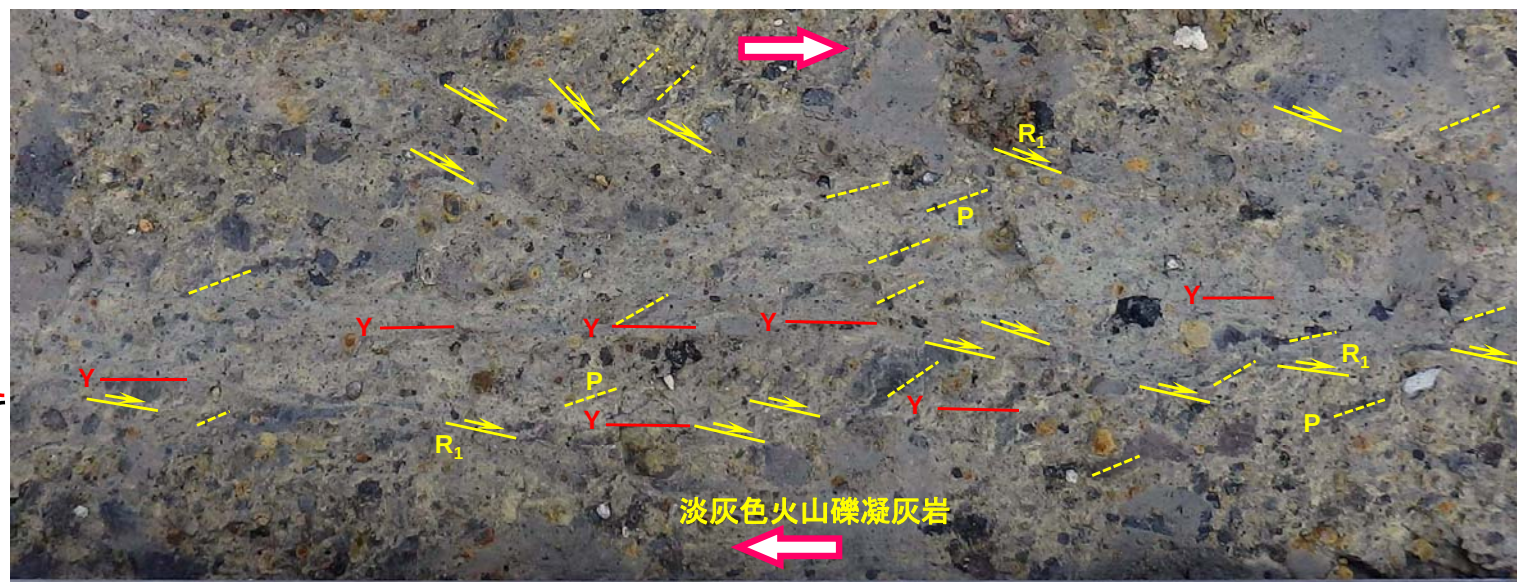

Tf-4トレンチ水平掘削面* 接写写真(解釈線有り)


Tf-4トレンチの水平掘削面において、断層及びその近傍の周辺岩盤中の軽石や岩片に、右横ずれセンスを示す複合面構造が認められる。

2.6 cf断層系の詳細性状の類似性(変位センス)(4/16)

第700回審査会合
資料2-2-2 P.14 一部修正

Tf-4トレンチ底盤(cf-3断層)

底盤スケッチ

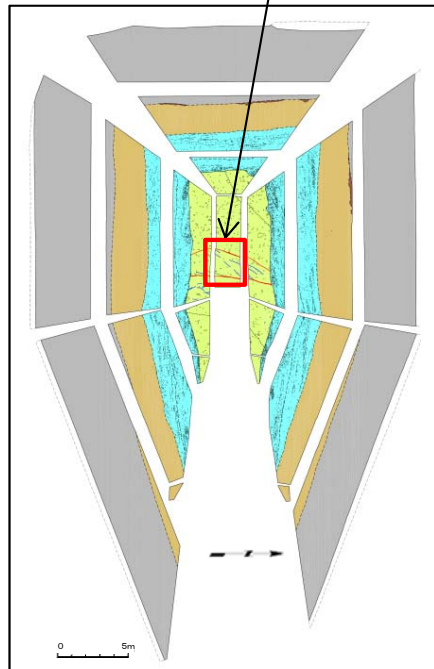

位置図

凡 例

- 淡灰色火山礫凝灰岩
- 割れ目
- 筋状構造
- 風化境界
(ケバのある側が風化部)
- 礫(φ30cm以上)
- 引き伸ばされた構造を示す礫
- 試料採取ボーリング孔(閉塞済み)
- マンガン物質付着部(一部酸化鉄)


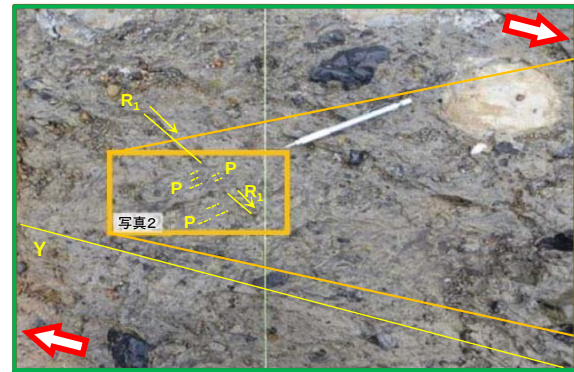


写真1 トレンチ底盤で観察された変形構造

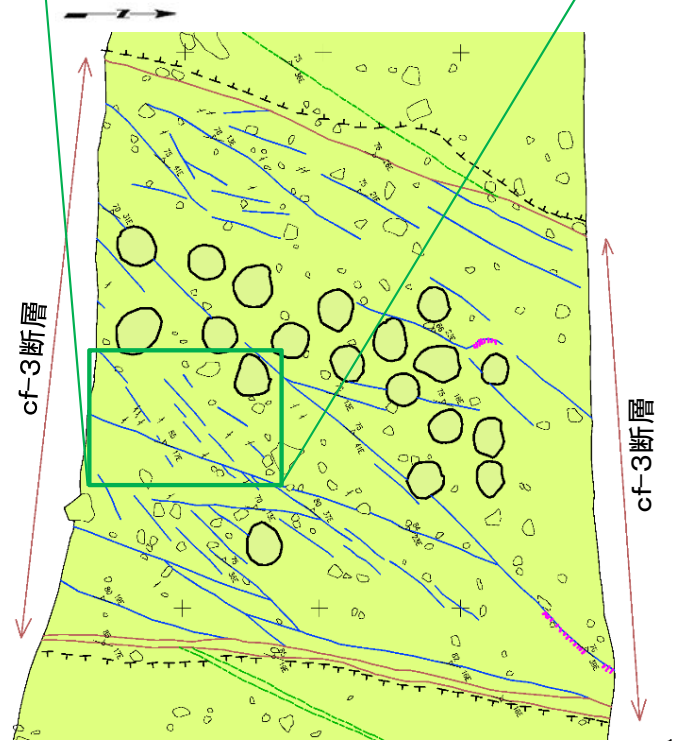

底盤スケッチ

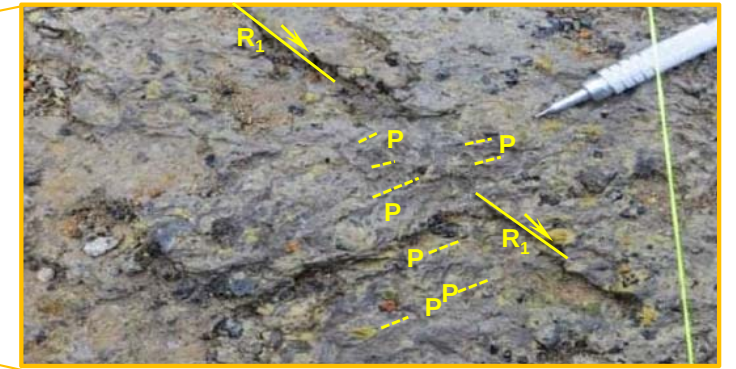
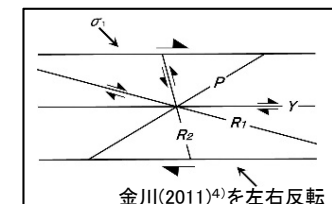
写真2-1 引き伸ばされた軽石礫(接写)(解釈線有り)
数cm程度の軽石礫が引き伸ばされている

写真2-2 引き伸ばされた軽石礫(接写)(解釈線なし)

金川(2011)⁴⁾を左右反転

Tf-4トレンチ底盤のcf-3断層部の再観察により、複合面構造として、引き伸ばされた軽石礫(P面)及びそれに斜交する R_1 面を確認し、断層の走向方向(Y面)との関係から、本トレンチのcf-3断層がcf-1及びcf-2断層と同様に右横ずれセンスを示すことを確認した。

④ 薄片〔断層近傍の周辺岩盤〕

細粒化した軽石の縁に
生成したスメクタイト


2.6 cf断層系の詳細性状の類似性(変位センス)(7/16)

第804回審査会合
資料1-1 P.2-15 一部修正




研磨片, 薄片(cf-2断層)(解釈線有り)


【B-2孔】 淡灰色火山礫凝灰岩中のcf-2断層

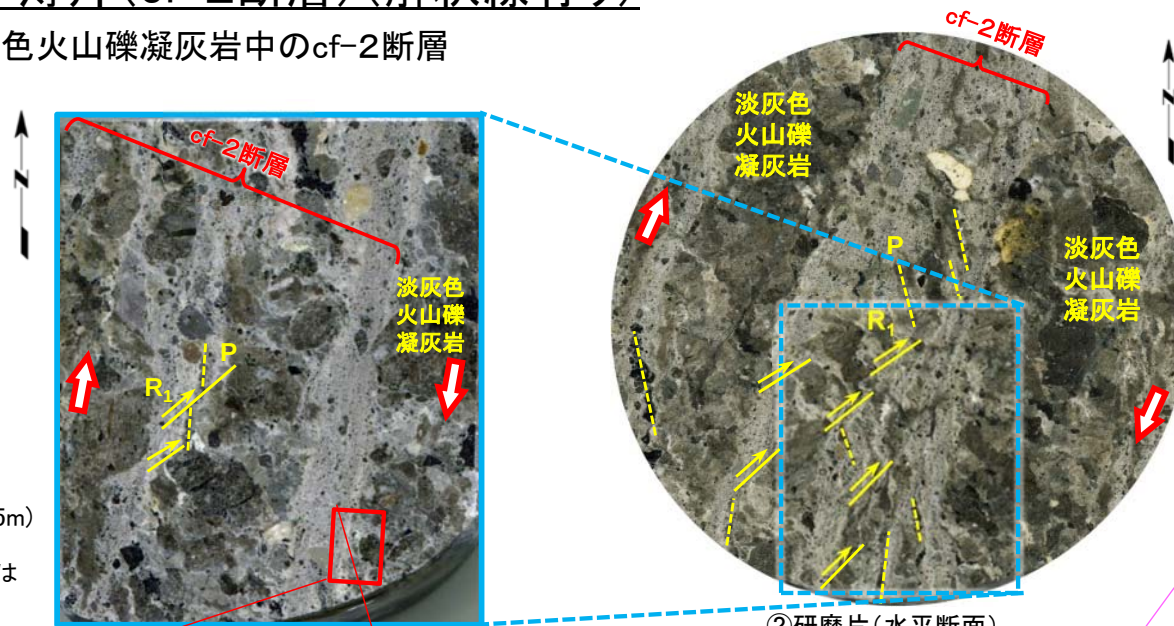



- ③ 研磨片接写(深度0.85m)
②より5cm浅い位置
断層と周辺岩盤の境界は
密着し、断層面は不明瞭

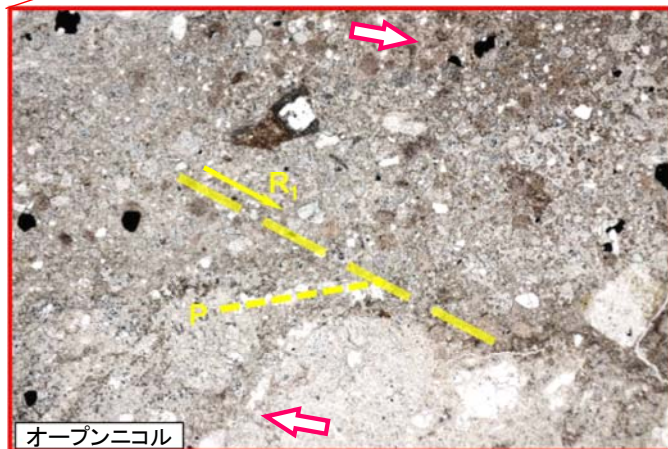



④ 薄片[断層と周辺岩盤]

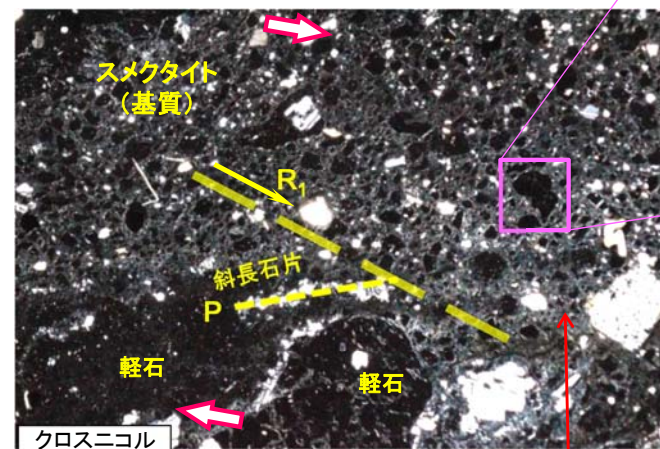

基質にスメクタイト生成

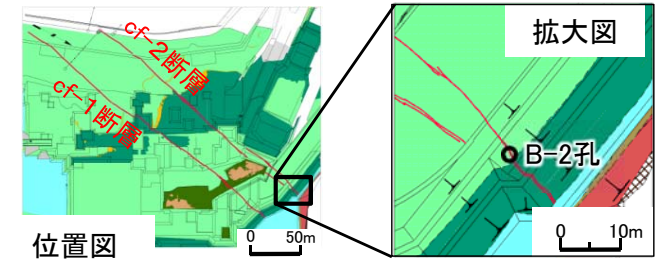

①ボーリングコア(B-2孔 深度0m~1.0m)
薄片作製位置(③) 研磨片作製位置(②)

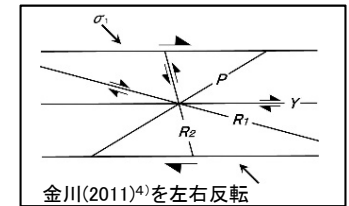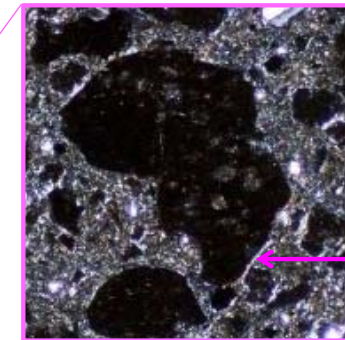

細粒化した軽石の縁に
生成したスメクタイト

⑤ 薄片[断層](拡大)

- 研磨片(②, ③)及び薄片(④)では、断層中の軽石等に右横ずれセンスを示す複合面構造が認められる。
- 研磨片(②, ③)では、断層は周辺岩盤よりも細粒であり、境界は漸移的で明瞭な断層面は認められない。


2.6 cf断層系の詳細性状の類似性(変位センス)(8/16)

第804回審査会合
資料1-1 P.2-15 一部修正



研磨片, 薄片(cf-2断層)(解釈線なし)


【B-2孔】 淡灰色火山礫凝灰岩中のcf-2断層

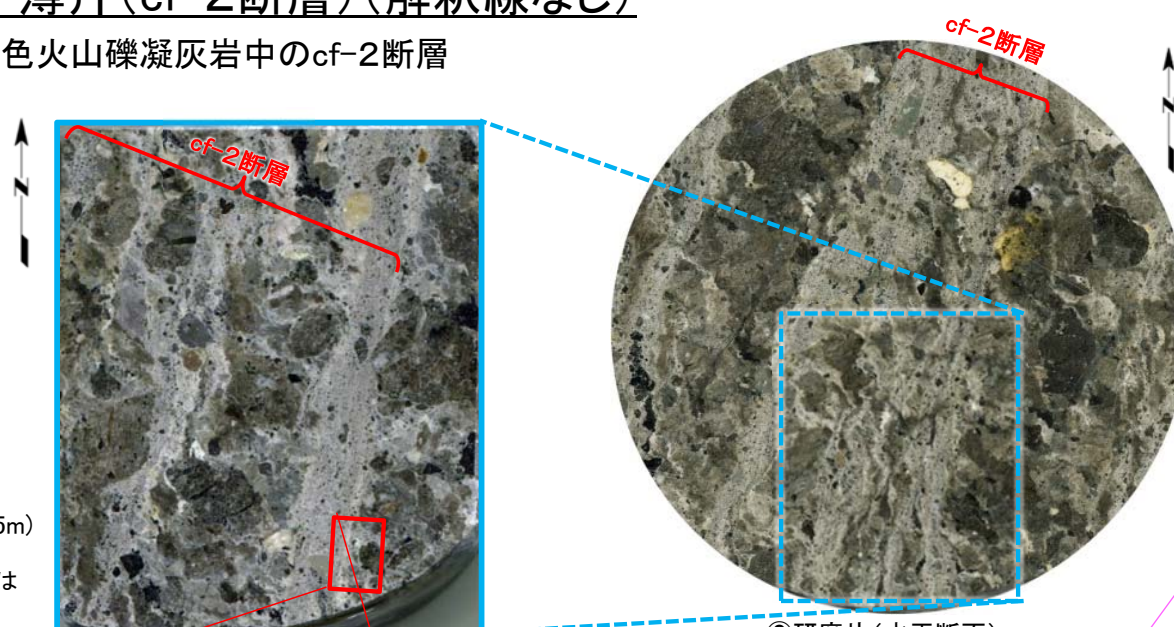

- ③ 研磨片接写(深度0.85m)
②より5cm浅い位置
断層と周辺岩盤の境界は
密着し,断層面は不明瞭




④ 薄片[断層と周辺岩盤]

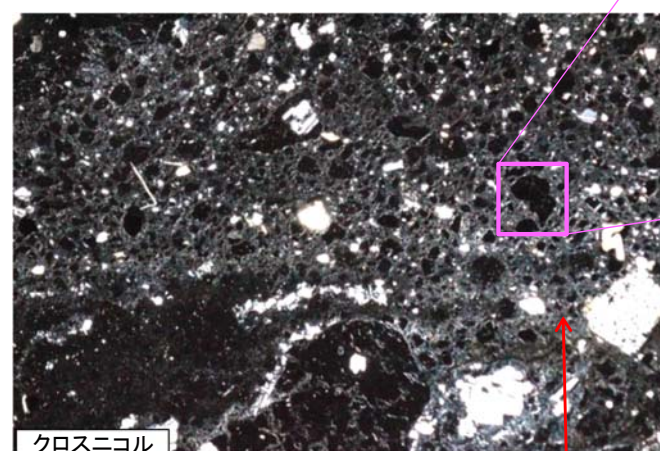


基質にスメクタイト生成


② 研磨片(水平断面)
深度0.90m (コア径95mm)

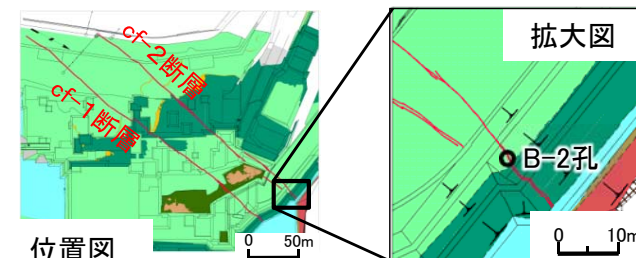

① ボーリングコア(B-2孔 深度0m~1.0m)
薄片作製位置(③) 研磨片作製位置(②)

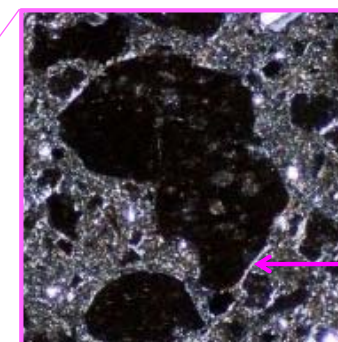

⑤ 薄片[断層](拡大)

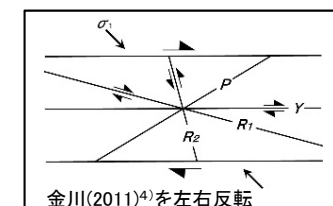

細粒化した軽石の縁に
生成したスメクタイト

2.6 cf断層系の詳細性状の類似性(変位センス)(9/16)

第804回審査会合
資料1-1 P.2-16 一部修正

2-51




研磨片, 薄片(cf-3断層)(解釈線有り)




【CB-12孔(傾斜60° 斜孔)】

淡灰色火山礫凝灰岩中のcf-3断層


③ 研磨片接写
(深度20.65m:②
より5cm深い深度)

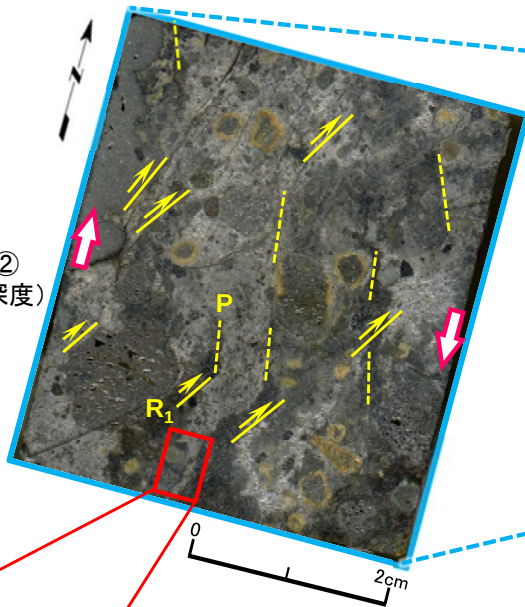


② 研磨片(水平断面)
深度20.60m

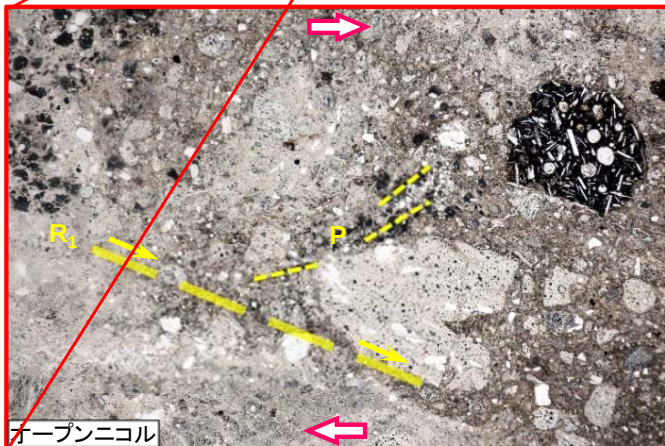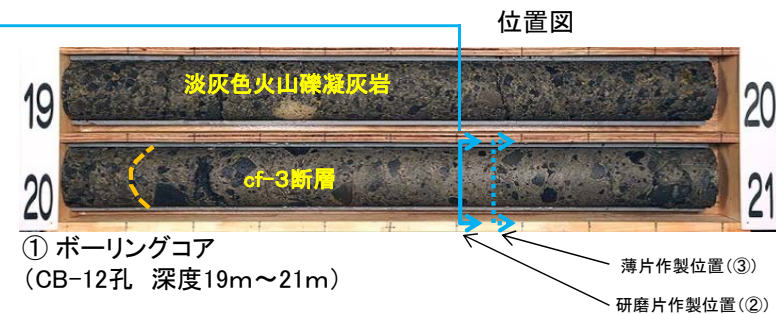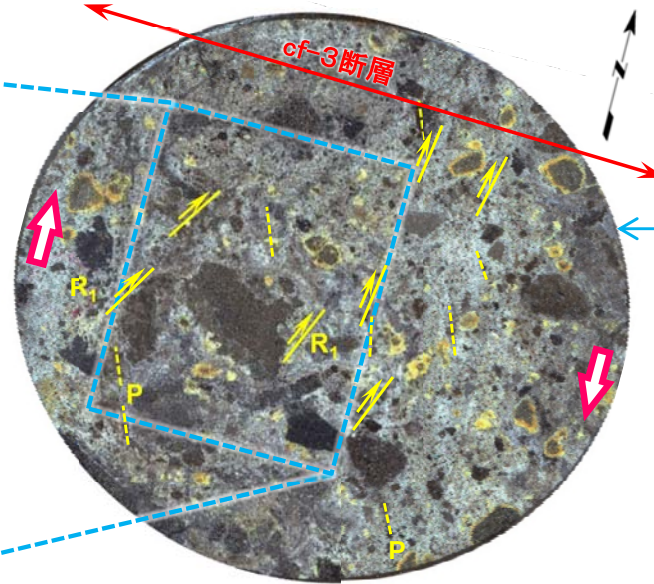


④ 薄片[断層]

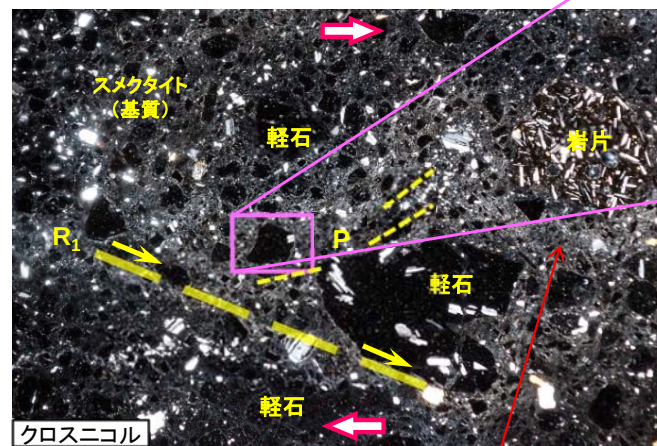

基質にスメクタイト生成

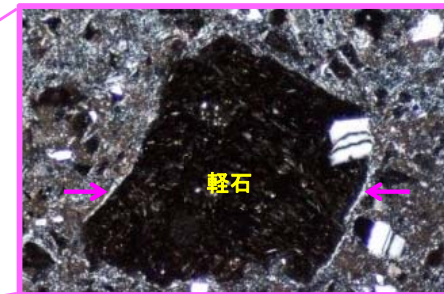

⑤ 薄片[断層](拡大)

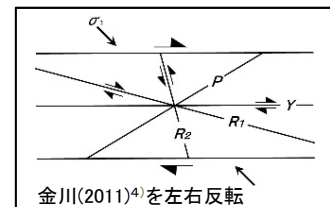

細粒化した軽石の縁に
生成したスメクタイト




- ・研磨片(②, ③)及び薄片(④)では, 断層中の軽石等に右横ずれセンスを示す複合面構造が認められる。
- ・研磨片(②, ③)では, 断層は周辺岩盤よりも細粒であり, 境界は漸移的で明瞭な断層面は認められない。

2.6 cf断層系の詳細性状の類似性(変位センス)(10/16)



研磨片, 薄片(cf-3断層)(解釈線なし)

【CB-12孔(傾斜60° 斜孔)】


淡灰色火山礫凝灰岩中のcf-3断層

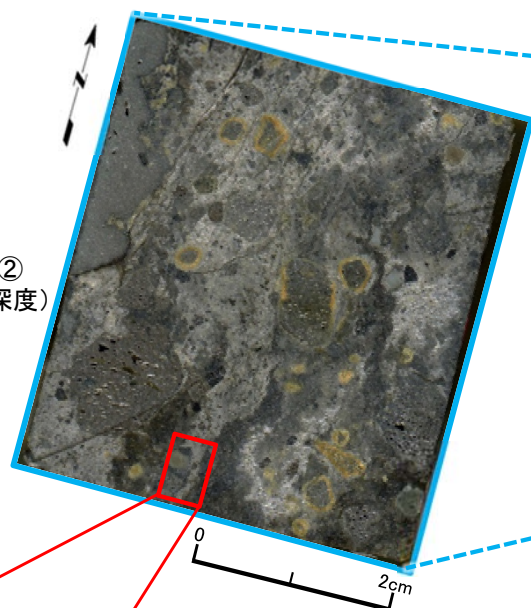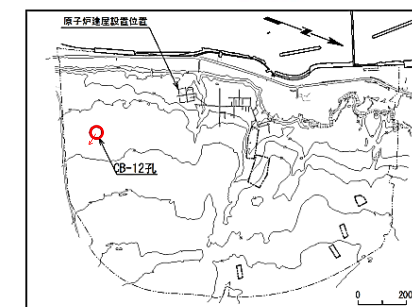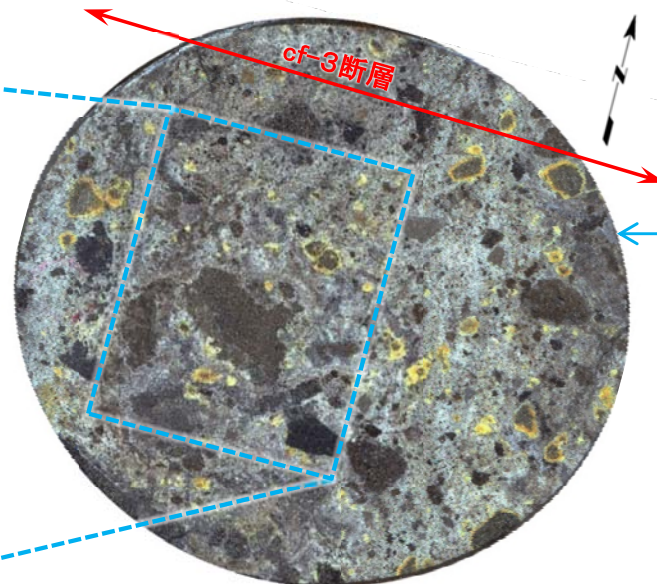③ 研磨片接写
(深度20.65m: ②
より5cm深い深度)② 研磨片(水平断面)
深度20.60m

位置図

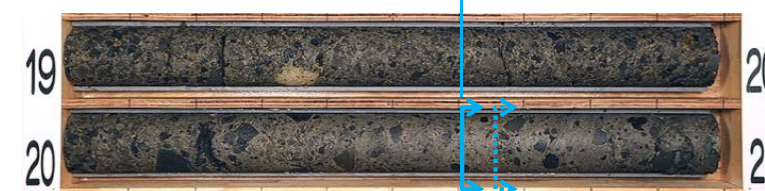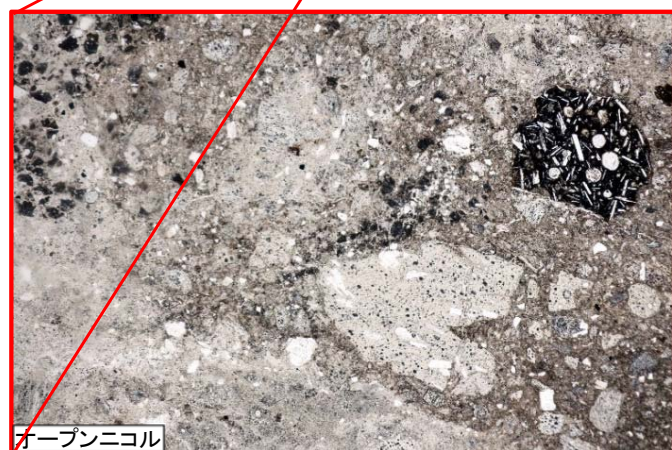① ボーリングコア
(CB-12孔 深度19m~21m)薄片作製位置(③)
研磨片作製位置(②)


オープンニコル

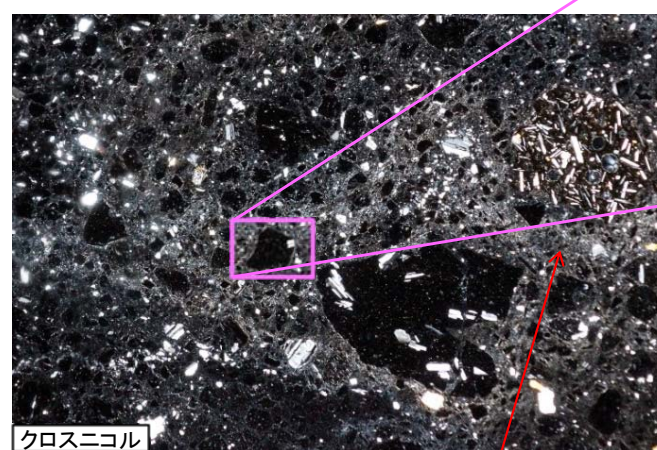


クロスニコル

④ 薄片[断層]

基質にスメクタイト生成

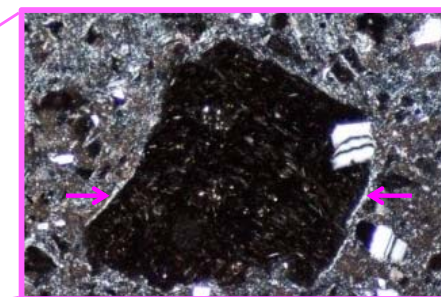

⑤ 薄片[断層](拡大)



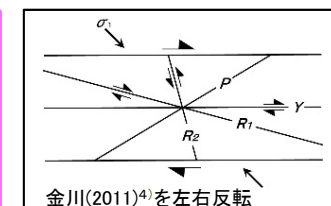
金川(2011)⁴⁾を左右反転細粒化した軽石の縁に
生成したスメクタイト

2.6 cf断層系の詳細性状の類似性(変位センス)(11/16)


第615回審査会合
資料2-2 P.2-31 一部修正

CT画像, 研磨片(cf-1断層)(解釈線有り)

【A-7孔】凝灰角礫岩中のcf-1断層

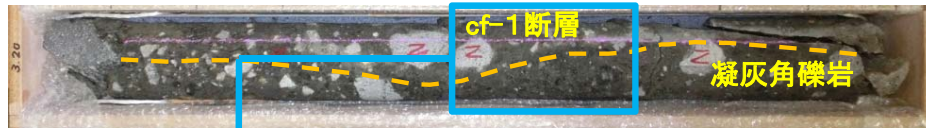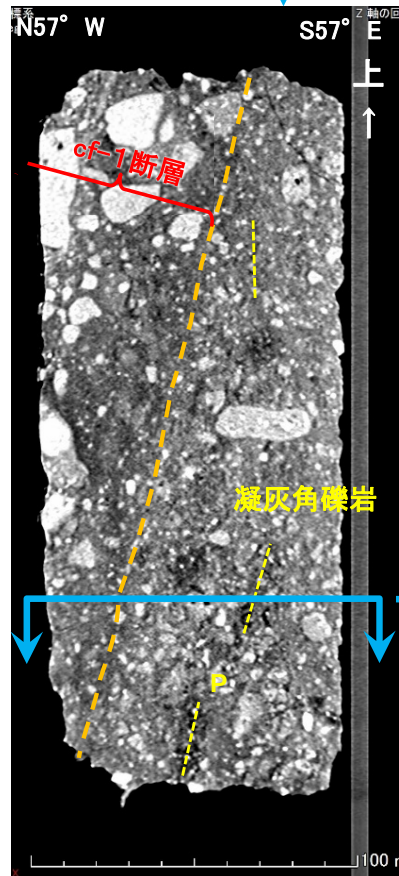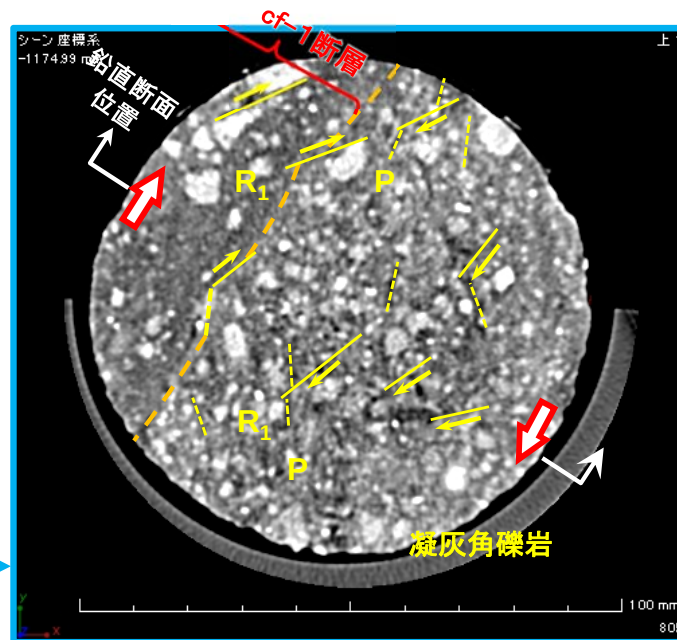
① ボーリングコア
(A-7孔 深度3.2m~4.2m)② CT画像(鉛直断面)
深度3.70m~3.90m

③CT画像(水平断面) 深度3.85m

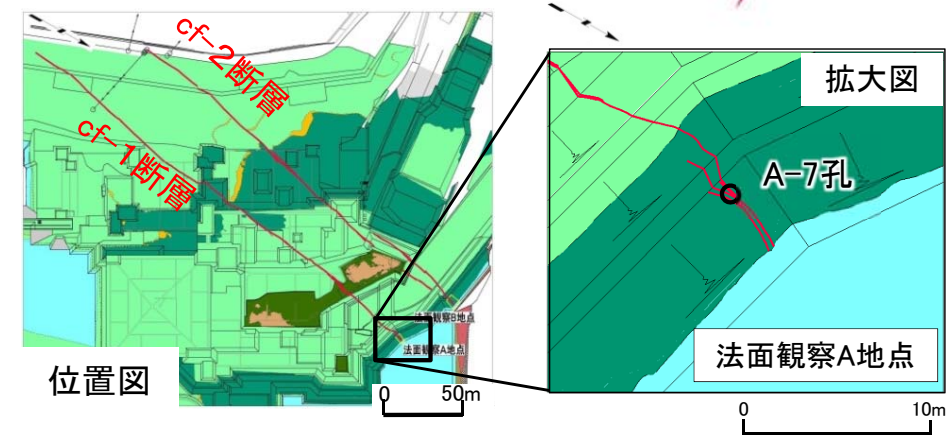


位置図

P : 細粒化した軽石・岩片の伸長・配列方向
 R₁: cf断層系に対して、Pとは反対方向に斜交し、Pを切断・屈曲させる面

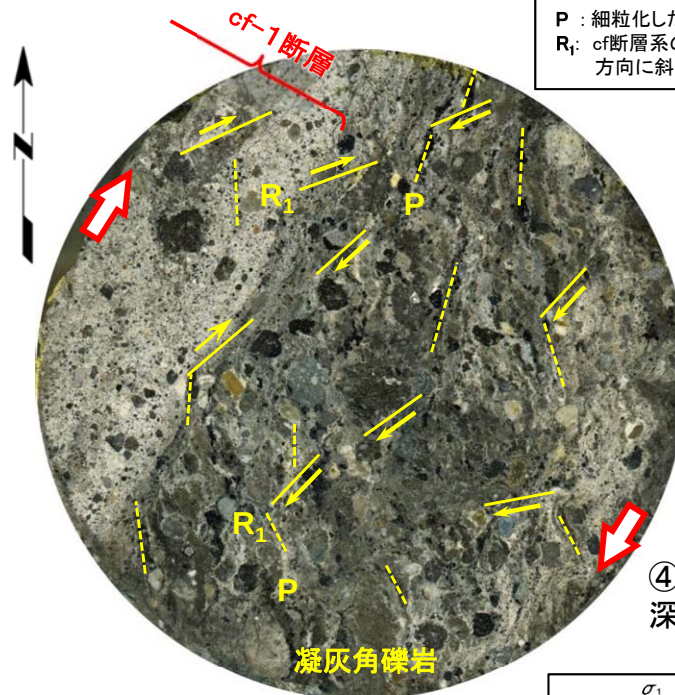④研磨片(水平断面)
深度3.85m




- 水平方向のCT画像(③)と研磨片(④)では、P面-R₁面の関係は右横ずれセンスを示す。
- 鉛直方向のCT画像(②)では、P面は断層傾斜にほぼ平行である。
- 以上のことから右横ずれセンスが卓越すると考えられる。

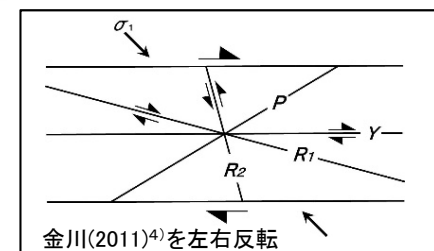金川(2011)⁴⁾を左右反転

2.6 cf断層系の詳細性状の類似性(変位センス)(12/16)

CT画像, 研磨片(cf-1断層)(解釈線なし)

【A-7孔】凝灰角礫岩中のcf-1断層

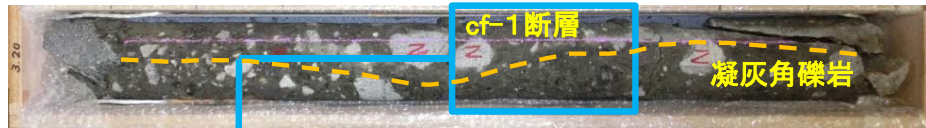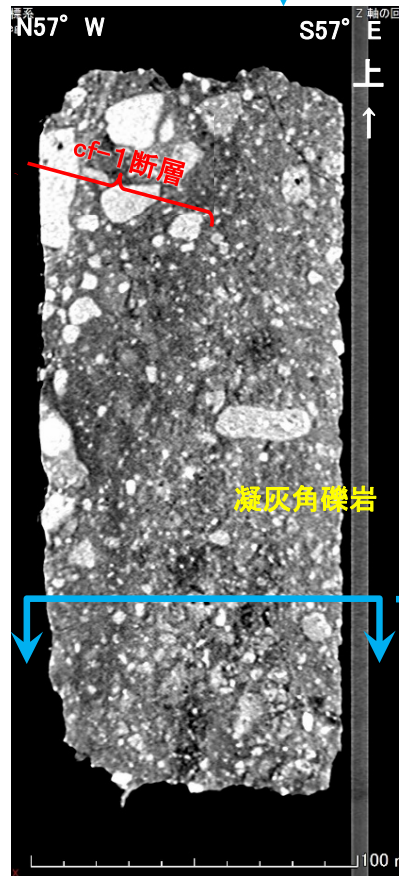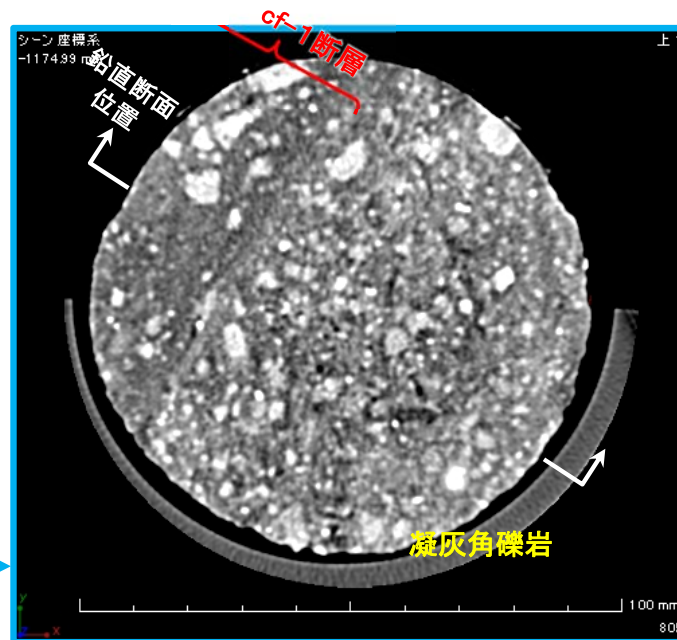① ボーリングコア
(A-7孔 深度3.2m~4.2m)② CT画像(鉛直断面)
深度3.70m~3.90m

③ CT画像(水平断面) 深度3.85m





位置図

拡大図

A-7孔

法面観察A地点




P : 細粒化した軽石・岩片の伸長・配列方向
 R₁: cf断層系の方角に対して、Pとは反対
 方向に斜交し、Pを切断・屈曲させる面

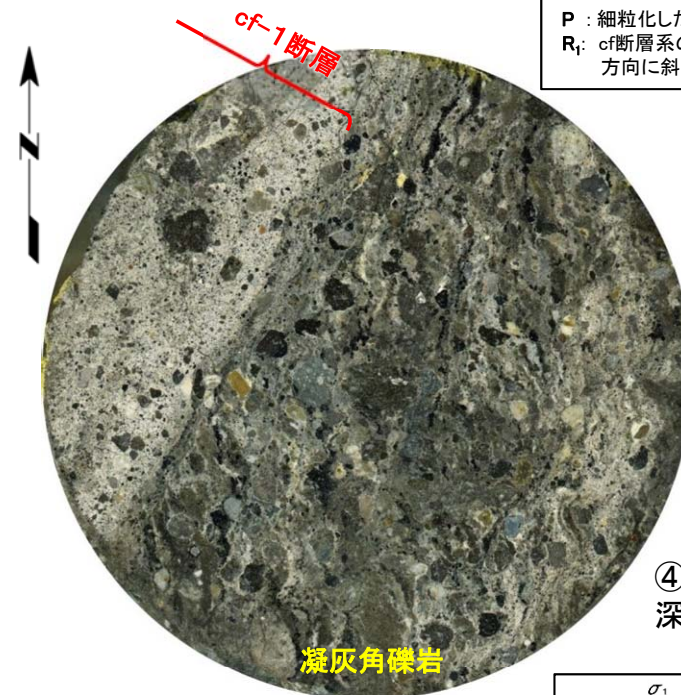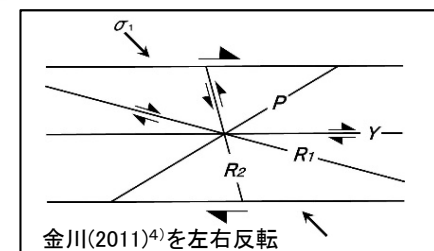④ 研磨片(水平断面)
深度3.85m金川(2011)⁴⁾を左右反転


2.6 cf断層系の詳細性状の類似性(変位センス)(13/16)

CT画像, 研磨片(cf-2断層)(解釈線有り)


【B-2孔】 淡灰色火山礫凝灰岩中のcf-2断層

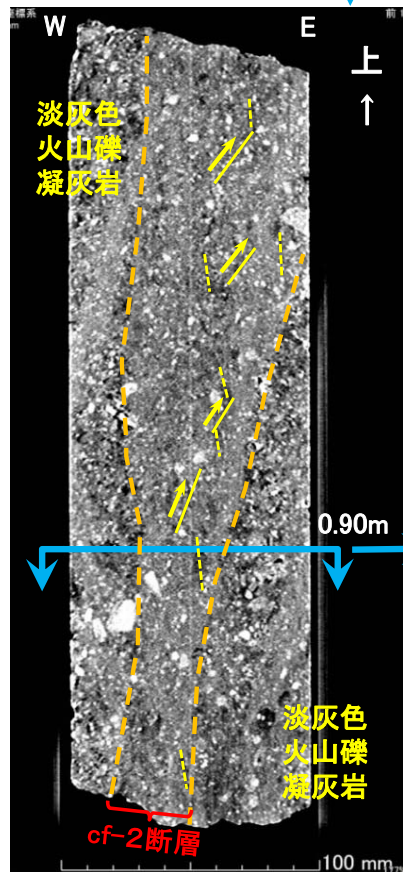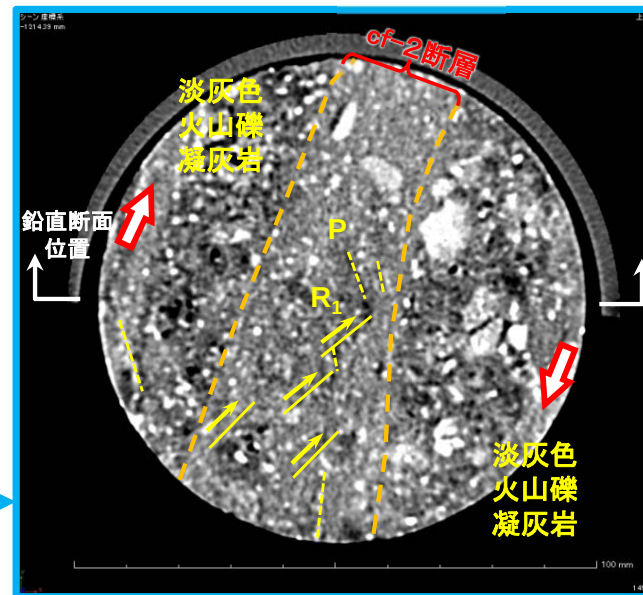① ボーリングコア
(B-2孔 深度0.0m~1.0m)② CT画像(鉛直断面)
深度0.7m~1.0m

③ CT画像(水平断面) 深度0.9m

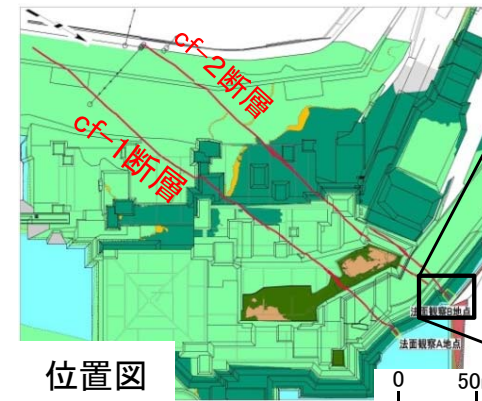


位置図

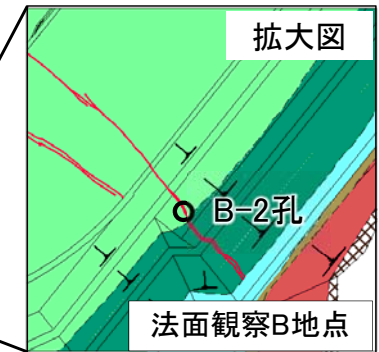


拡大図

法面観察B地点

P : 細粒化した軽石・岩片の伸長・配列方向
 R_1 : cf断層系の方向に対して、Pとは反対方向に斜交し、Pを切断・屈曲させる面

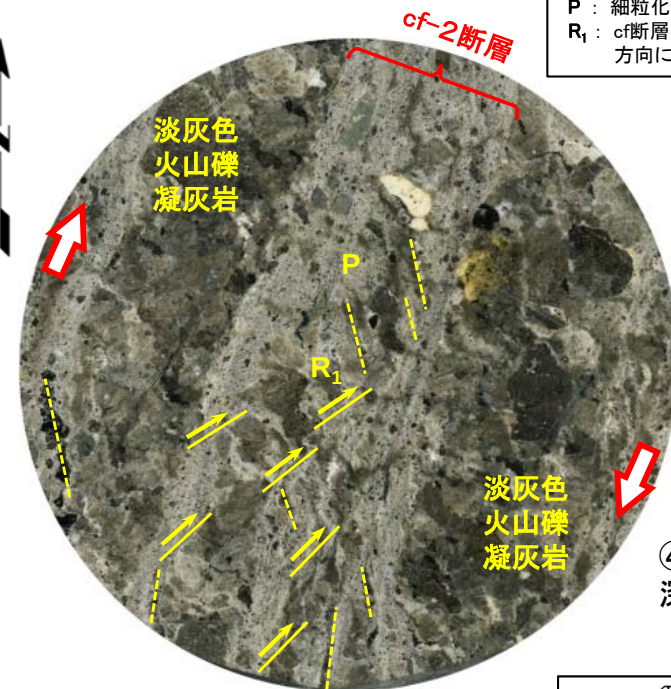④ 研磨片(水平断面)
深度0.9m

- 水平方向のCT画像(③)と研磨片(④)では、P面- R_1 面の関係は右横ずれセンスを示す。
- 鉛直方向のCT画像(②)では、P面は断層傾斜にほぼ平行で、水平方向(③, ④)に比べてP面- R_1 面の交角が小さい。
- 以上のことから右横ずれセンスが卓越すると考えられる。



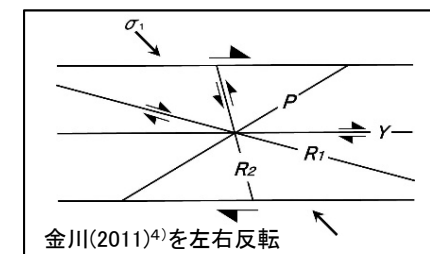
金川(2011)⁴)を左右反転

2.6 cf断層系の詳細性状の類似性(変位センス)(14/16)


第615回審査会合
資料2-2 P.2-34 一部修正

CT画像, 研磨片(cf-2断層)(解釈線なし)



【B-2孔】 淡灰色火山礫凝灰岩中のcf-2断層

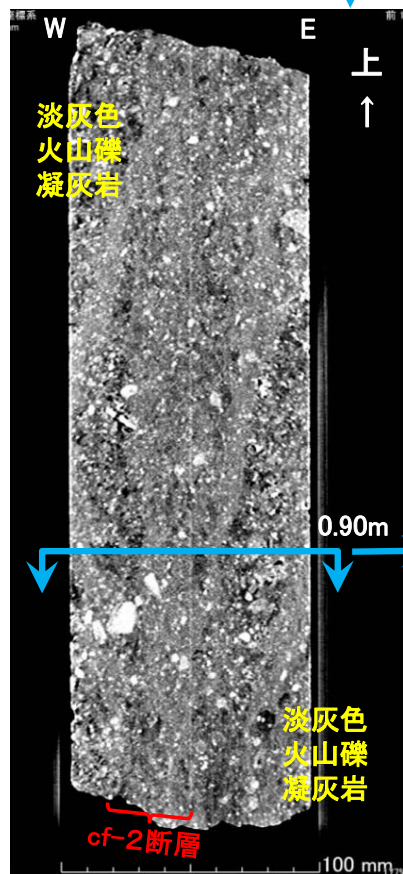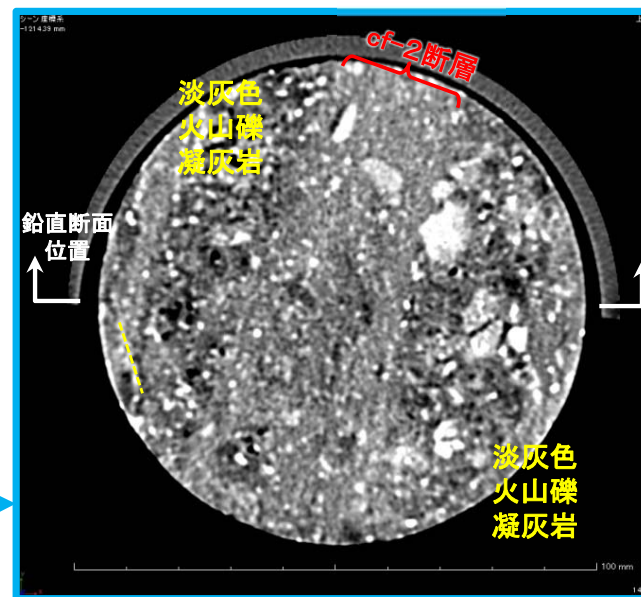① ボーリングコア
(B-2孔 深度0.0m~1.0m)② CT画像(鉛直断面)
深度0.7m~1.0m

③ CT画像(水平断面) 深度0.9m

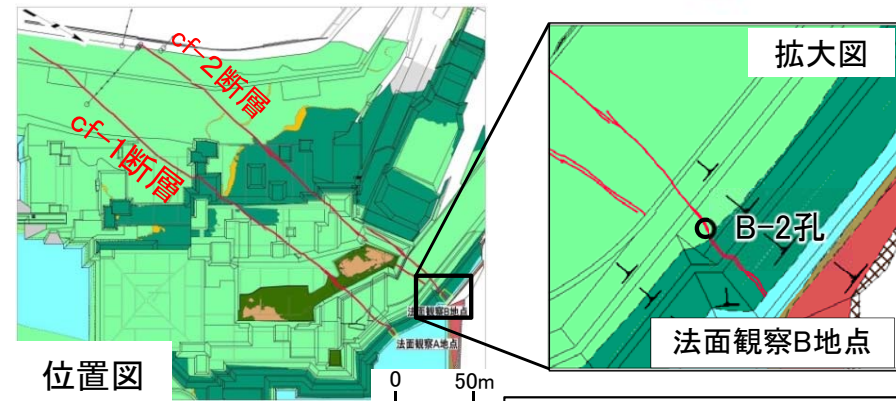

位置図

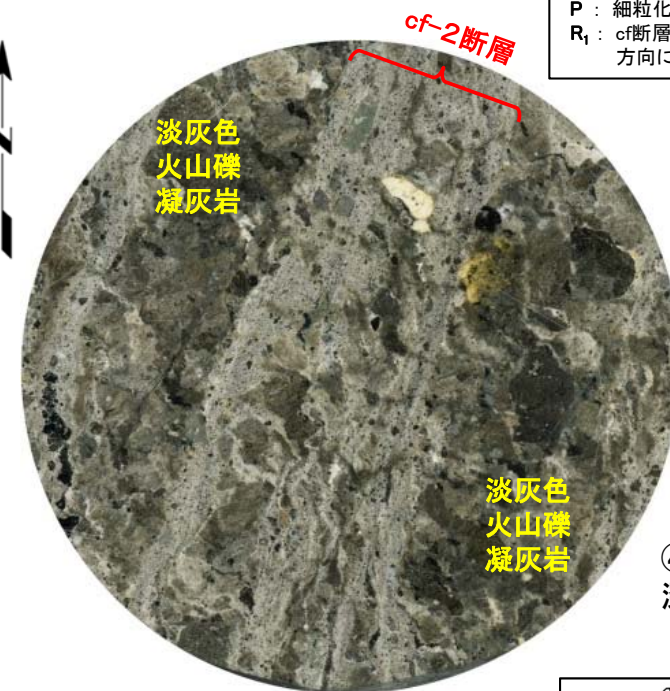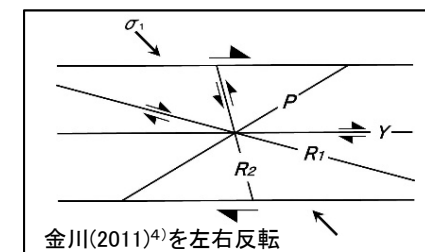
P : 細粒化した軽石・岩片の伸長・配列方向
R₁ : cf断層系の方向に対して、Pとは反対方向に斜交し、Pを切断・屈曲させる面④ 研磨片(水平断面)
深度0.9m

CT画像, 研磨片(cf-3断層)(解釈線有り)

【CB-12孔(傾斜60° 斜孔)】 淡灰色火山礫凝灰岩中のcf-3断層




① ボーリングコア(20m~21m)

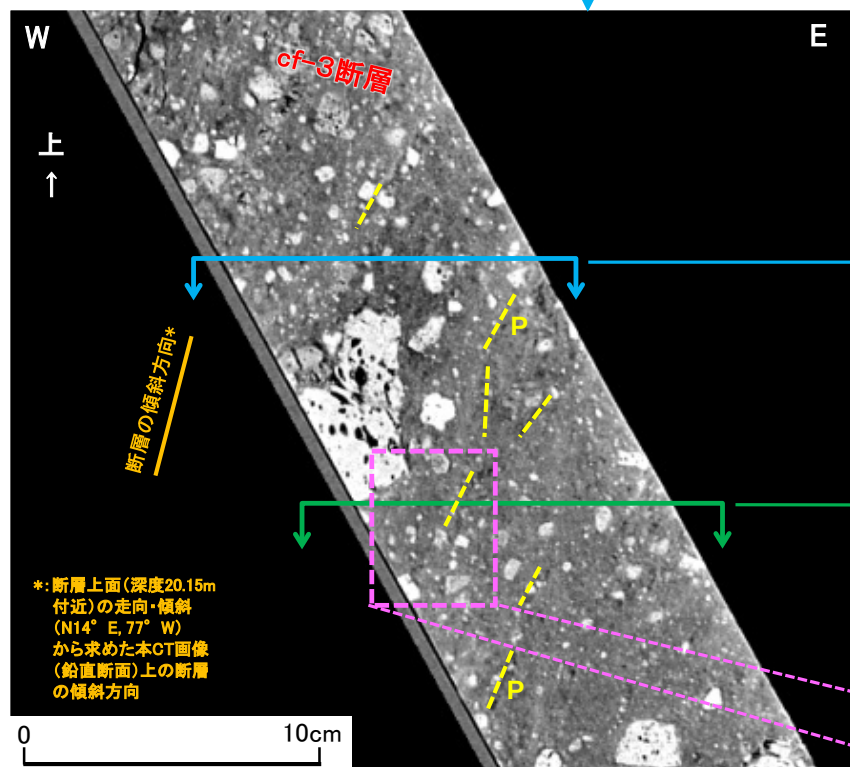


② CT画像(鉛直断面: N89° W~S89° E方向) 深度20.53m~20.82m

- 水平方向のCT画像(③, ④)では, P面-R₁面の関係は右横ずれセンスを示す。
- 鉛直方向では, CT画像(②)ではP面は断層の傾斜方向にほぼ平行, 研磨チップ(⑤)では, 水平方向(③, ④)に比べてP面-R₁面の交角が小さい。
- 以上のことから右横ずれセンスが卓越すると考えられる。


審査資料の再チェックを行い、「③CT画像の深度表記の誤り(20.59mを20.64mに修正)」、「③断面の表示位置」及び「一部スケールの欠落」を修正した。

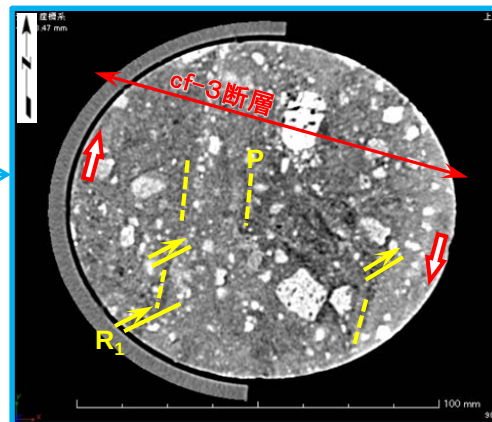


③ 断層内部のCT画像(水平断面) 深度20.64m

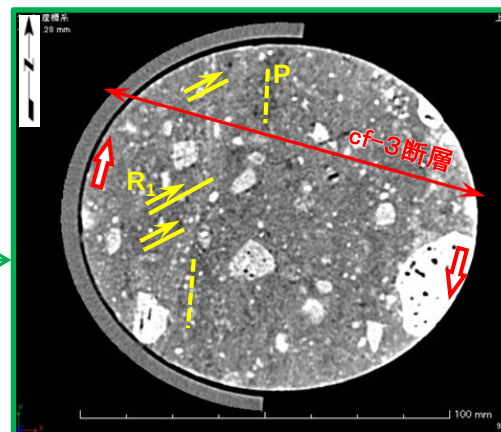


④ 断層内部のCT画像(水平断面) 深度20.72m

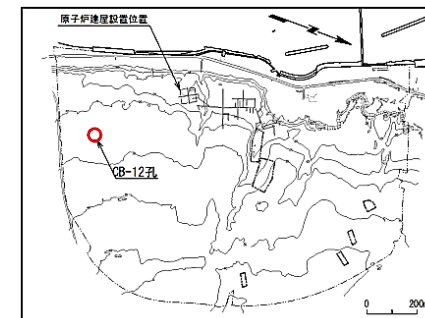

位置図

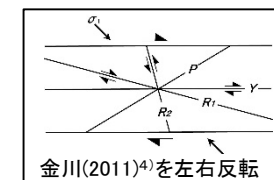金川(2011)⁴⁾を左右反転


P : 細粒化した軽石・岩片の伸長・配列方向
R₁ : cf断層系の方向に対して, Pとは反対方向に斜交し, Pを切断・屈曲させる面

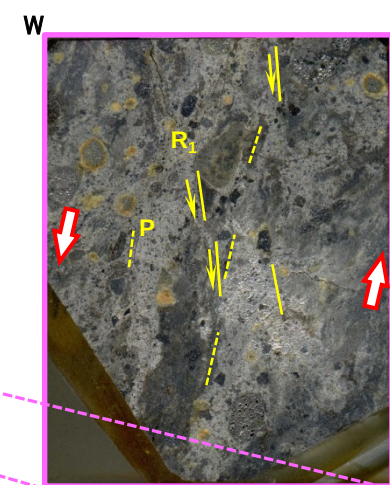⑤ 研磨チップ(鉛直断面)
(②画像より2cm奥側)


2.6 cf断層系の詳細性状の類似性(変位センス)(16/16)

CT画像, 研磨片(cf-3断層)(解釈線なし)


【CB-12孔(傾斜60° 斜孔)】 淡灰色火山礫凝灰岩中のcf-3断層

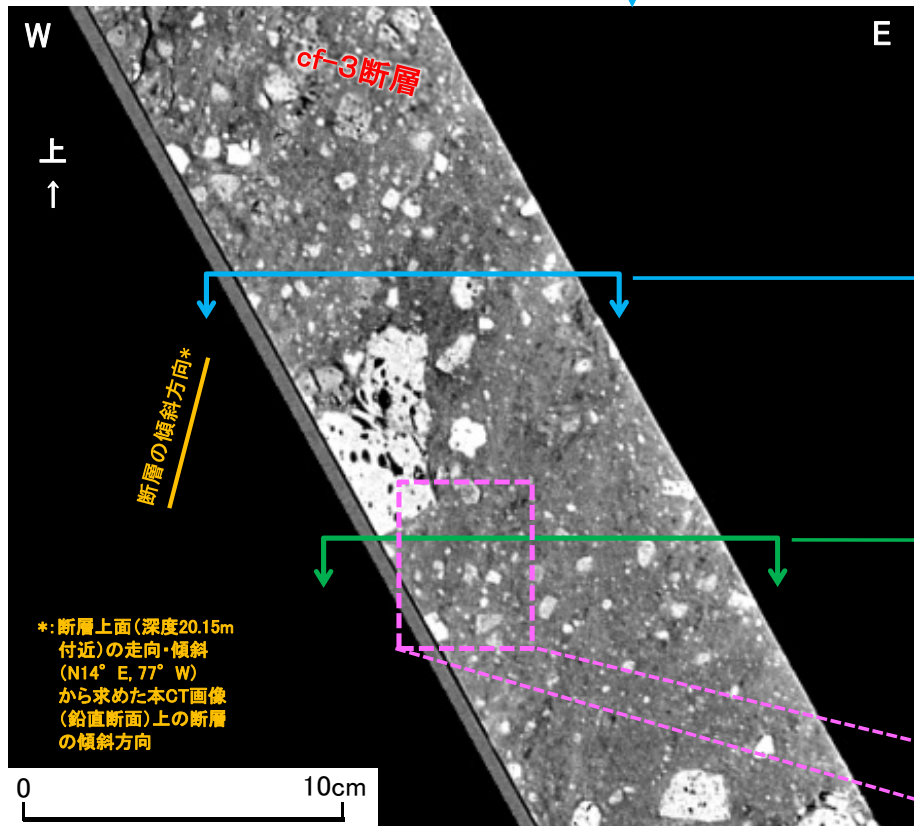


② CT画像(鉛直断面: N89° W~S89° E方向) 深度20.53m~20.82m

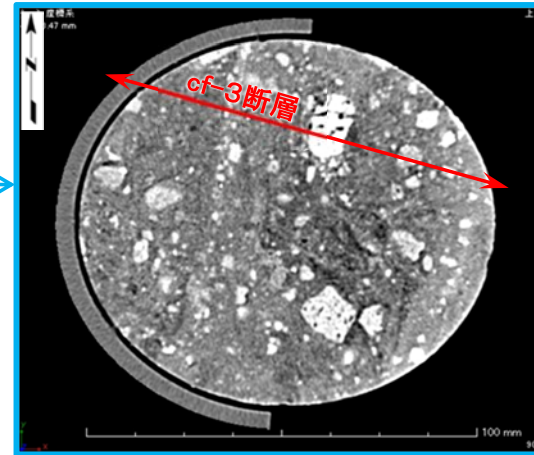


③ 断層内部のCT画像(水平断面) 深度20.64m

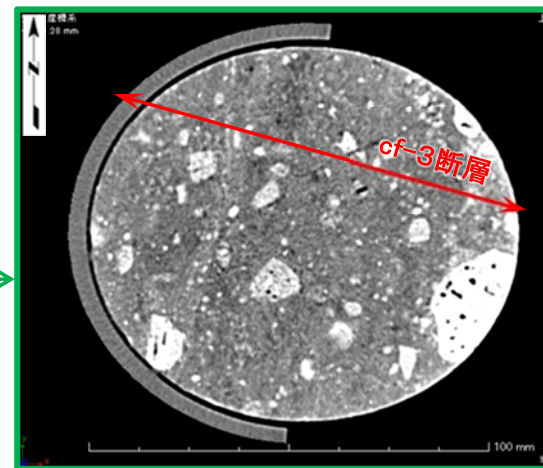


④ 断層内部のCT画像(水平断面) 深度20.72m

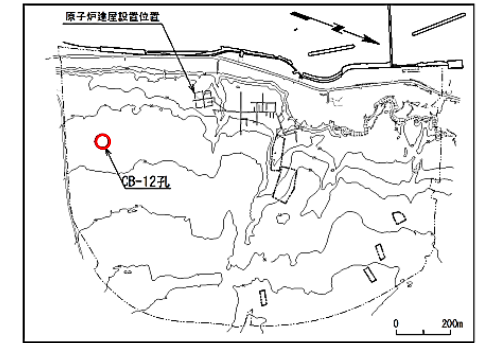

位置図

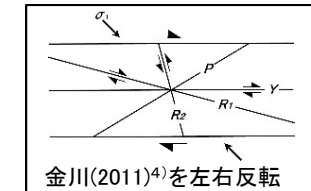

P: 細粒化した軽石・岩片の伸長・配列方向
 R_f: cf断層系の方向に対して, Pとは反対方向に斜交し, Pを切断・屈曲させる面

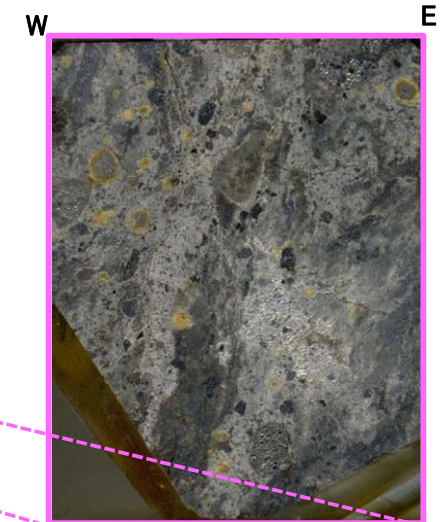⑤ 研磨チップ(鉛直断面)
(②画像より2cm奥側)

審査資料の再チェックを行い、「③CT画像の深度表記の誤り(20.59mを20.64mに修正)」、「③断面の表示位置」及び「一部スケールの欠落」を修正した。