



開削調査箇所(北側)

②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(2/18) -


一部修正 (R1/11/7審査会合)

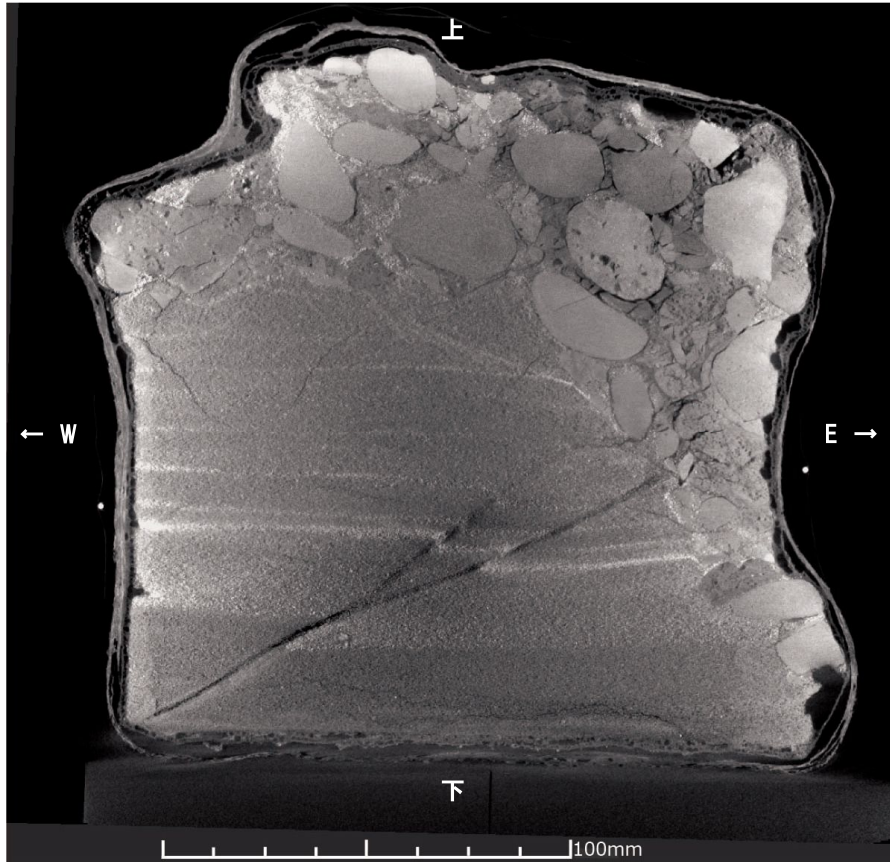

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線なし)
(断面(E):ブロック試料中央断面)

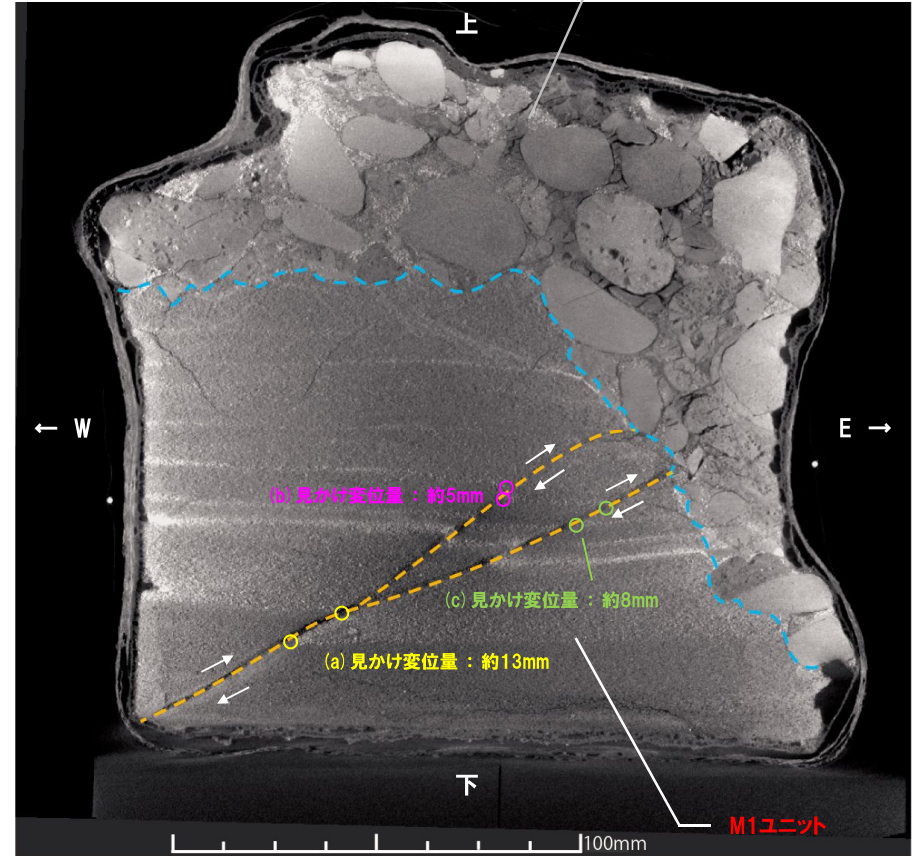

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線あり)
(断面(E):ブロック試料中央断面)

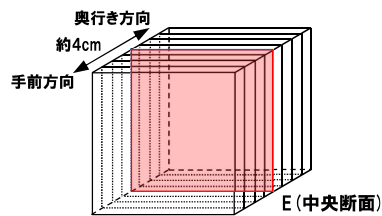

【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
○画素サイズ : 106 μm/pixel

- : Tf2ユニットの基底面
- : 小断層
- : 見かけ変位量の計測箇所(砂層中の葉理のスレ)

開削調査箇所(北側)

②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(3/18)-

一部修正(R2/4/16審査会合)

- ブロック試料のマイクロフォーカスX線CT画像について、ブロック試料中央断面(前頁参照)から手前方向(次頁参照)及び奥行き方向(P183参照)にそれぞれ約2cm移動した断面を示す。
- ブロック試料中央断面は、有効厚約4cmのブロック試料の中央部を示したものであったことから、この有効厚部分の端部付近の状況として、当該2断面について内部構造の観察を実施した。


【ブロック試料手前方向の端部付近(断面(A))】

- はぎとり転写試料(P150~P153参照)と同様、F-1断層に関連する小断層は、ブロック試料中で明瞭に2条に分岐している。
- 分岐した2条の小断層は、それぞれTf2ユニットの基底面(チャンネル壁)直下まで変位を与えている。
- 小断層の見かけ変位量は、ブロック下方で計約10mm(次頁図(b)-1及び(c)-1の合計)、上方で計約12mm(次頁図(b)-2及び(c)-2の合計)であり、変位量の減衰は認められない。
- Tf2ユニットの基底面(チャンネル壁)に、2条の小断層による変位は認められない。
- Tf2ユニット中に、剪断面は認められない。
- Tf2ユニット中に、堆積構造の乱れ等は認められない。


開削調査箇所(北側)

②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(4/18) -

一部修正 (R2/4/16審査会合)

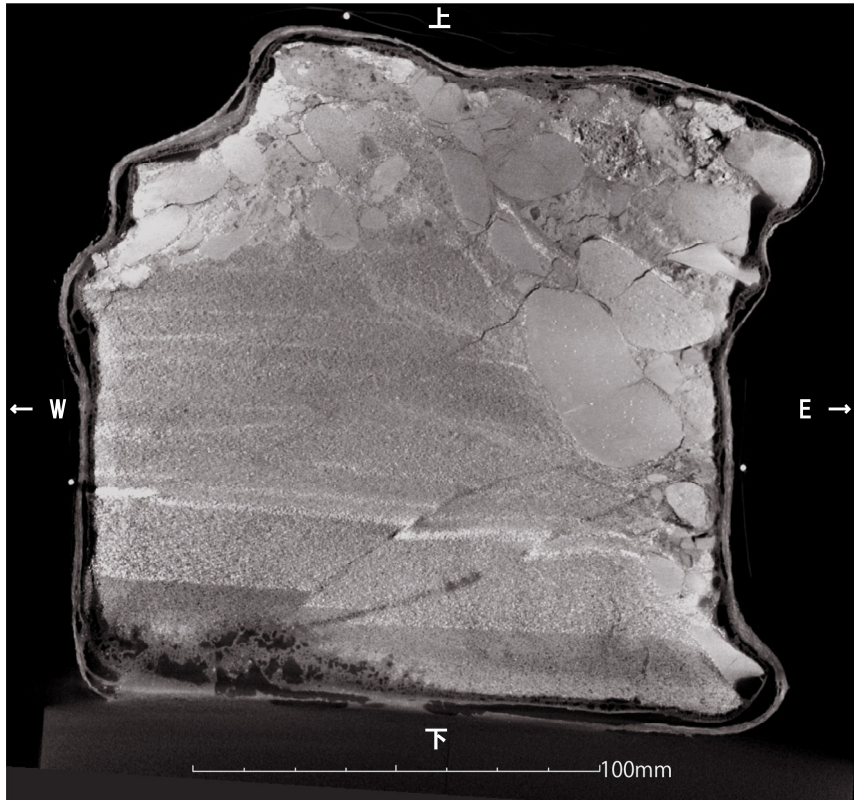


マイクロフォーカスX線CT画像(解釈線なし)
 (断面(A):ブロック試料中央断面から約2cm手前方向)

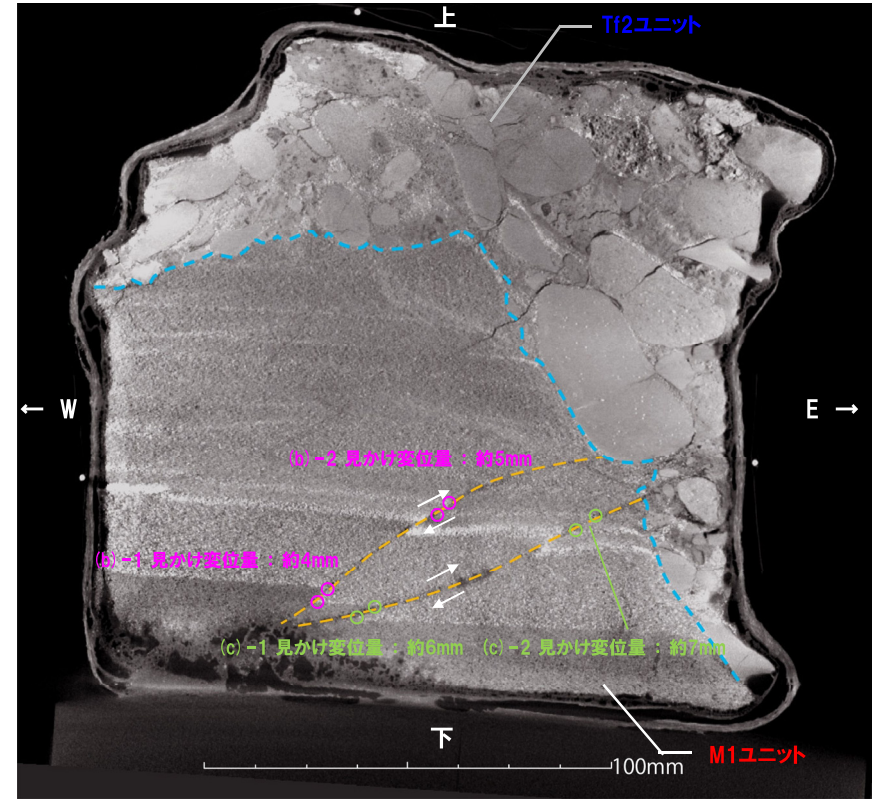

マイクロフォーカスX線CT画像(解釈線あり)
 (断面(A):ブロック試料中央断面から約2cm手前方向)

- : Tf2ユニットの基底面
- : 小断層
- : 見かけ変位量の計測箇所(砂層中の葉理のズレ)

【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
 ○画素サイズ : 106 μm/pixel

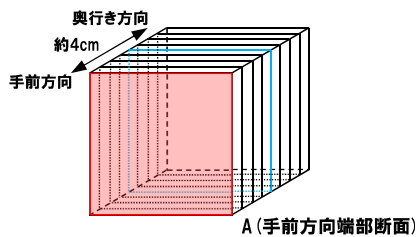

開削調査箇所(北側)

②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(5/18) -

一部修正(R2/4/16審査会合)



【ブロック試料奥行き方向の端部付近(断面I)】

- はぎとり転写試料(P150~P153参照)と同様、F-1断層に関連する小断層は、ブロック試料中で明瞭に2条に分岐している。
- 分岐した2条の小断層は、それぞれTf2ユニットの基底面(チャンネル壁)直下まで変位を与えている。
- 小断層の見かけ変位量は、ブロック下方で約13mm(次頁図(a))、上方で2条に分岐した後も計約14mm(次頁図(b)及び(c)の合計)であり、変位量の減衰は認められない。
- Tf2ユニットの基底面(チャンネル壁)に、2条の小断層による変位は認められない。
- Tf2ユニット中に、剪断面は認められない。
- Tf2ユニット中に、堆積構造の乱れ等は認められない。

開削調査箇所(北側)


②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(6/18) -

一部修正 (R2/4/16審査会合)

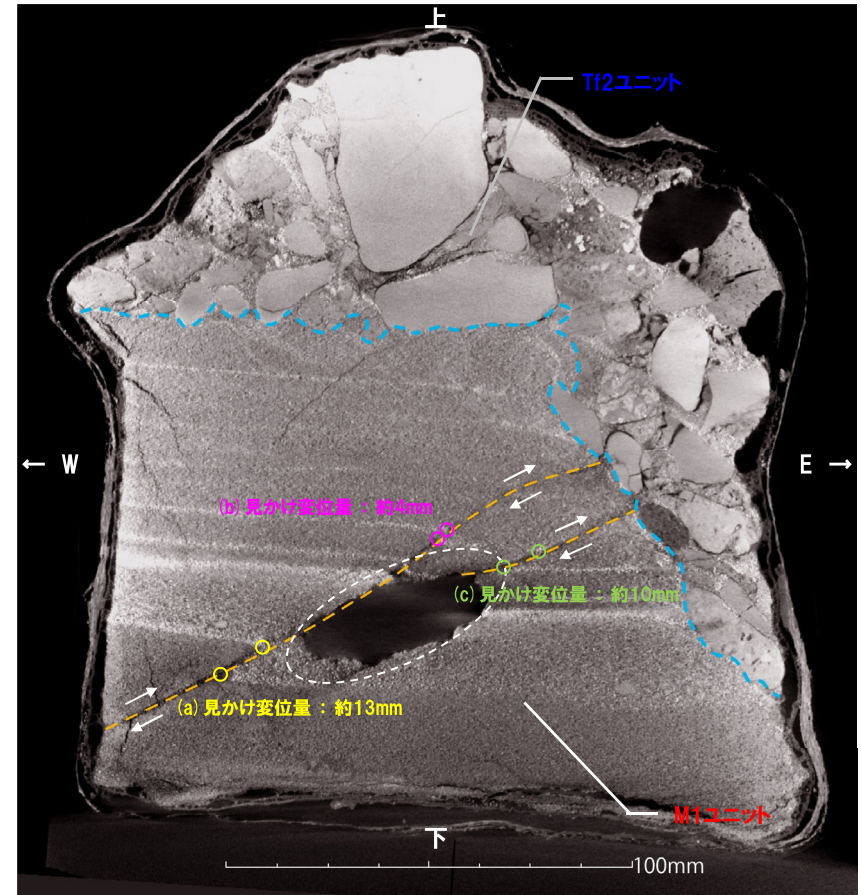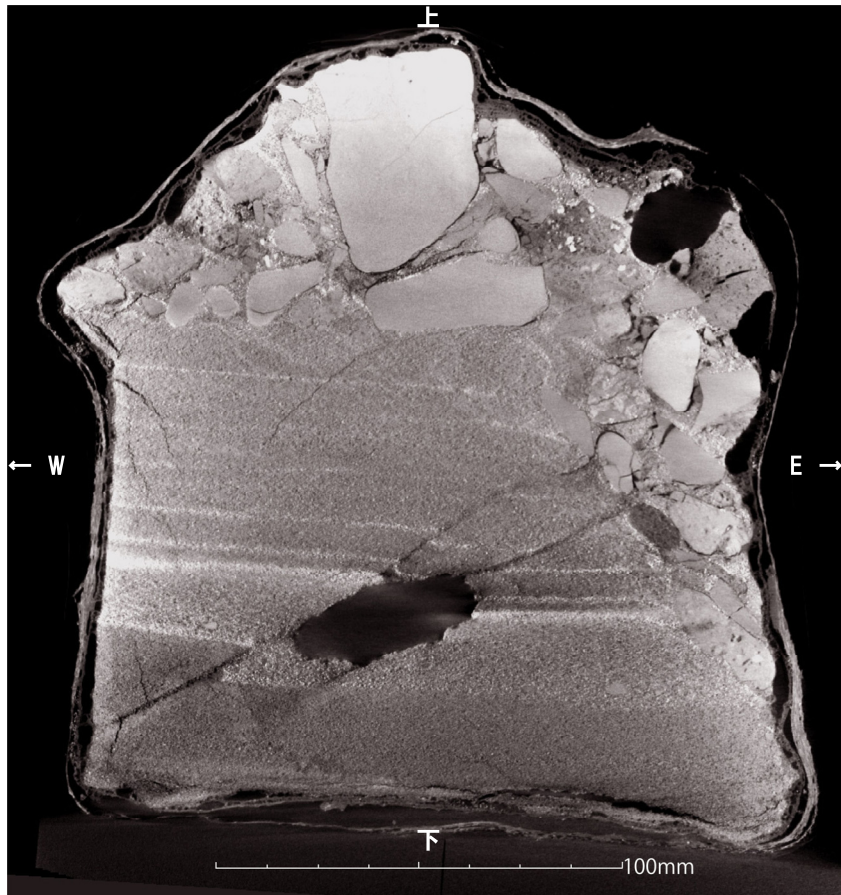

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線なし)
(断面 (I) : ブロック試料中央断面から約2cm奥行き方向)

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線あり)
(断面 (I) : ブロック試料中央断面から約2cm奥行き方向)

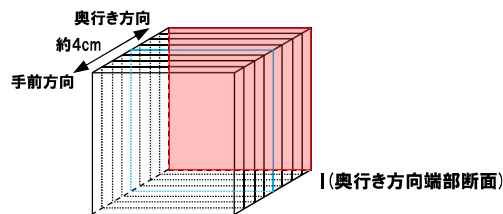

【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
○画素サイズ : 106 μm/pixel

--- : Tf2ユニットの基底面
--- : 小断層

○ : 見かけ変位量の計測箇所 (砂層中の葉理のスレ)

※破線の丸囲み箇所は、ブロック試料採取時の砂の抜け落ち

開削調査箇所(北側)

②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(7/18) -


一部修正 (R2/4/16審査会合)

- 次頁～P175には、ブロック試料の有効厚部分(約4cm)を約5mm間隔でスライスした断面を手前方向から順に示す(断面(A)～(I))。
- 各断面においては、以下の状況が連続的に確認される。
- ・はぎとり転写試料(P150～P153参照)と同様、F-1断層に関連する小断層は、ブロック試料中で明瞭に2条に分岐している。
 - ・分岐した2条の小断層は、それぞれTf2ユニットの基底面(チャンネル壁)直下まで変位を与えている。
 - ・小断層の変位量の減衰は認められない。
 - ・Tf2ユニットの基底面(チャンネル壁)に、2条の小断層による変位は認められない。
 - ・Tf2ユニット中に、剪断面は認められない。
 - ・Tf2ユニット中に、堆積構造の乱れ等は認められない。
- また、各断面において①～③で示す箇所の状況は、以下のとおり。
- ①で示す小断層**
- ・当該小断層は、下位に認められるF-1断層に関連する小断層と類似した走向・傾斜を示すこと及び西上がり逆断層センスを示すことから、F-1断層に関連するものと判断される。
 - ・当該小断層は、見かけ変位量が十分小さいことから、その評価は下位に認められるF-1断層に関連する小断層に代表される(下位に認められるF-1断層に関連する小断層は、Tf2ユニットの基底面に変位を与えていない)。
 - ・なお、当該小断層は断面(A)から断面(F)において認められるが、各断面において、連続が不明瞭である。
- ②で示す部分**
- ・当該部は、直線性に乏しいこと及び断面(F)より奥行き方向への連続が認められないことから、亀裂であると判断される。
 - ・当該部は、断面(A)においては①で示す小断層の延長方向に位置するが、奥行き方向に向かうに従い、延長方向に位置しないようになる(断面(A)～断面(E)参照)。
 - ・当該部は、断面(D)及び断面(E)においてはM1ユニット中の葉理に変位を与えていない状況が確認される。
- ③で示す線構造**
- ・当該線構造は、F-1断層に関連する小断層をつながるように分布するため、これらの小断層に関連するものと判断されるが、断面(D)より奥行き方向への連続は認められない。


開削調査箇所(北側)

②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(8/18) -

一部修正 (R2/4/16審査会合)

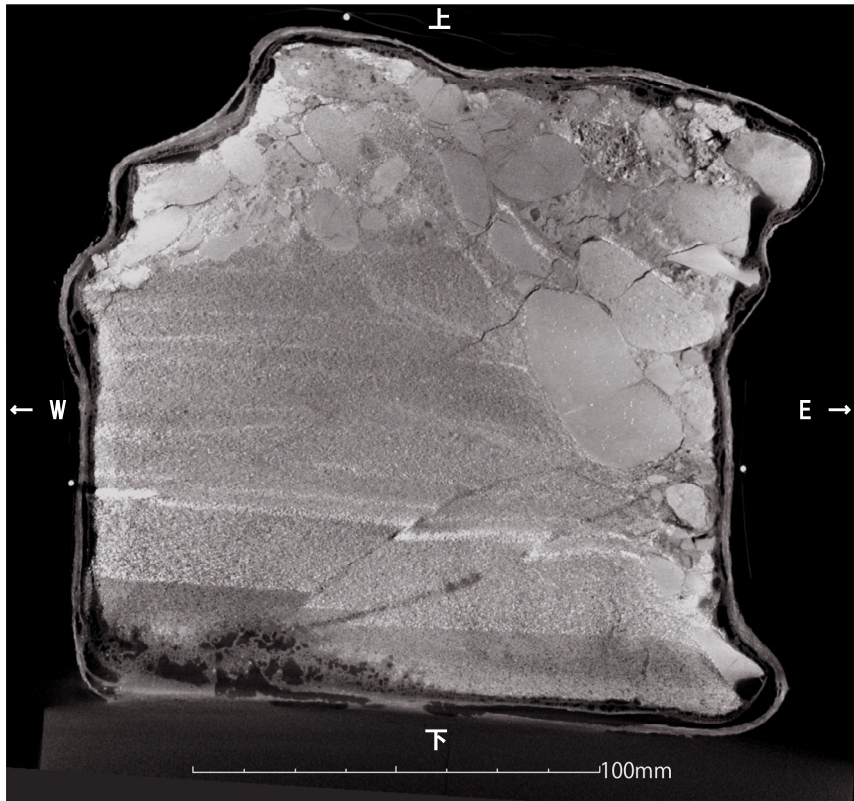


マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線なし)
(断面(A):ブロック試料中央断面から約2cm手前方向, P181断面再掲)

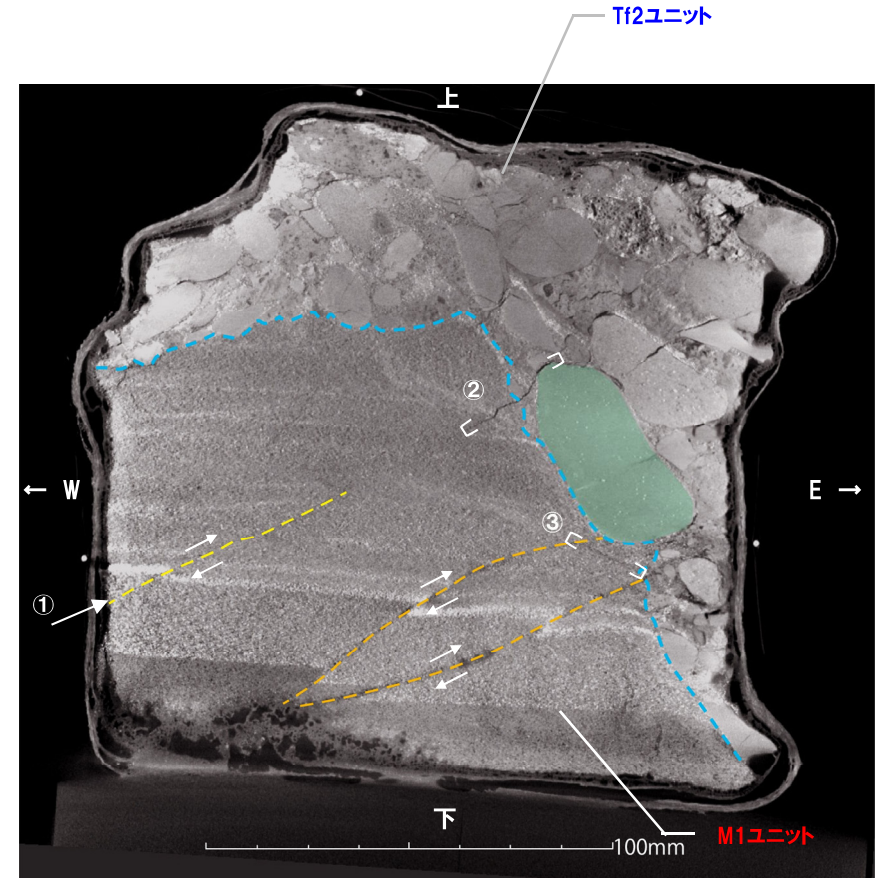

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線あり)
(断面(A):ブロック試料中央断面から約2cm手前方向, P181断面再掲)

--- : Tf2ユニットの基底面
--- : 小断層

※F-1断層に関連する小断層の上端付近及び②で示す亀裂付近に認められる比較的大きな礫については、各断面において同一の礫を同色で着色している。


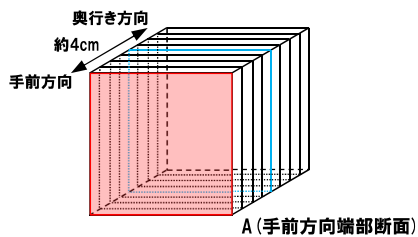


【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
○画素サイズ : 106 μm/pixel

開削調査箇所(北側)


②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(9/18) -

一部修正 (R2/4/16審査会合)

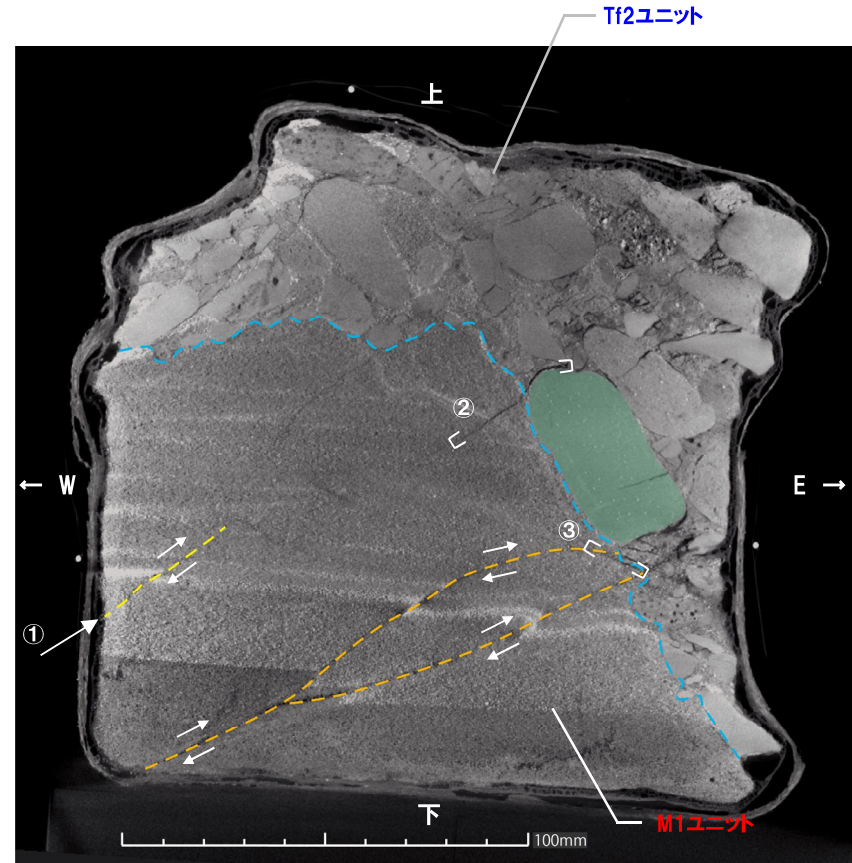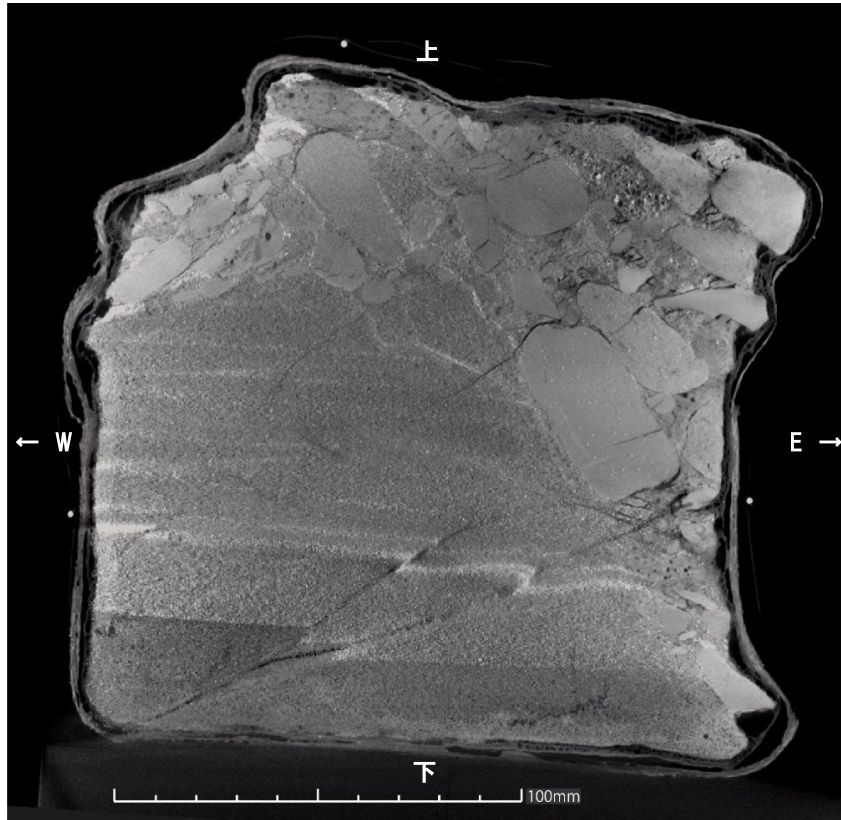

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線なし)
 (断面(B):ブロック試料中央断面から約1.5cm手前方向)

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線あり)
 (断面(B):ブロック試料中央断面から約1.5cm手前方向)

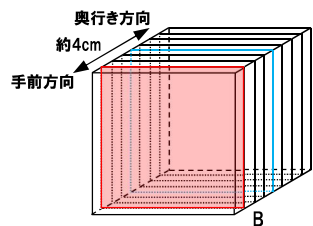

【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
 ○画素サイズ : 106 μm/pixel


--- : Tf2ユニットの基底面
 --- : 小断層

※F-1断層に関連する小断層の上端付近及び②で示す亀裂付近に認められる比較的大きな礫については、各断面において同一の礫を同色で着色している。


開削調査箇所(北側)

②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(10/18) -


一部修正 (R2/4/16審査会合)

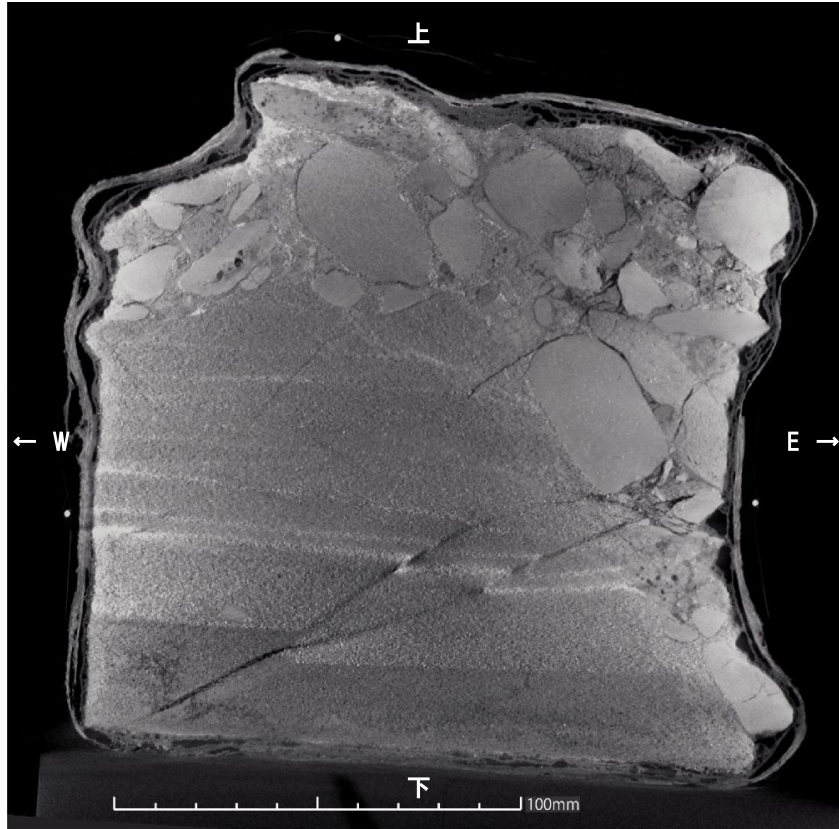

マイクロフォーカスX線CT画像(解釈線なし)
(断面(C):ブロック試料中央断面から約1cm手前方向)

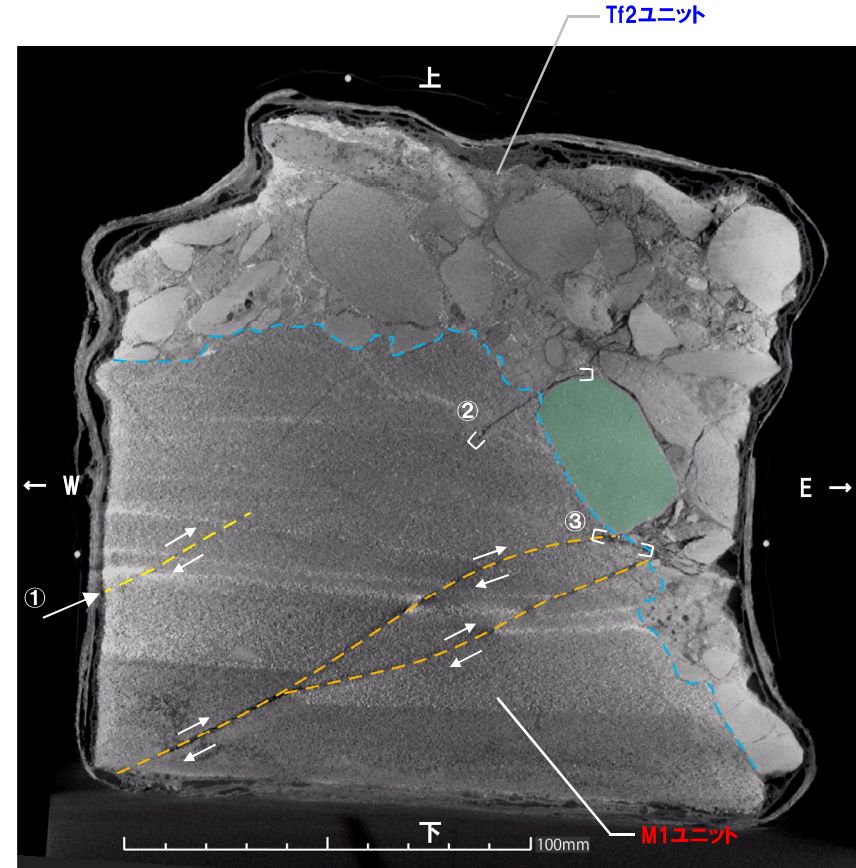

マイクロフォーカスX線CT画像(解釈線あり)
(断面(C):ブロック試料中央断面から約1cm手前方向)

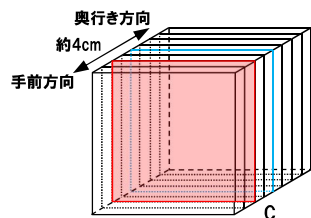

【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
○画素サイズ: 106 μm/pixel


--- : Tf2ユニットの基底面
--- : 小断層

※F-1断層に関連する小断層の上端付近及び②で示す亀裂付近に認められる比較的大きな礫については、各断面において同一の礫を同色で着色している。


開削調査箇所(北側)

②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(11/18) -

一部修正 (R2/4/16審査会合)

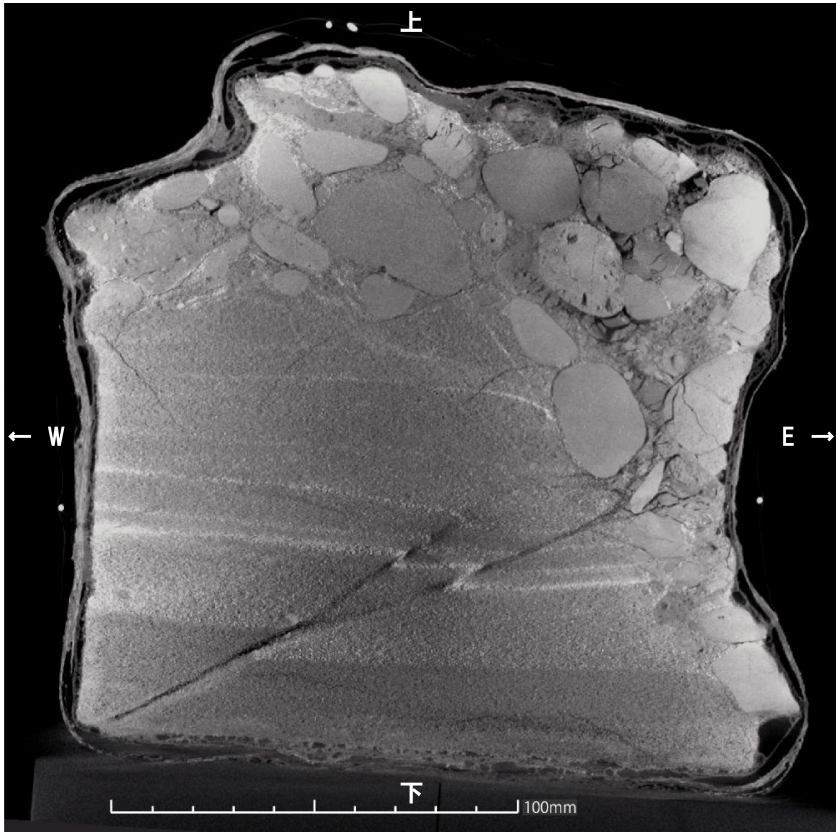


マイクロフォーカスX線CT画像(解釈線なし)
(断面(D):ブロック試料中央断面から約0.5cm手前方向)

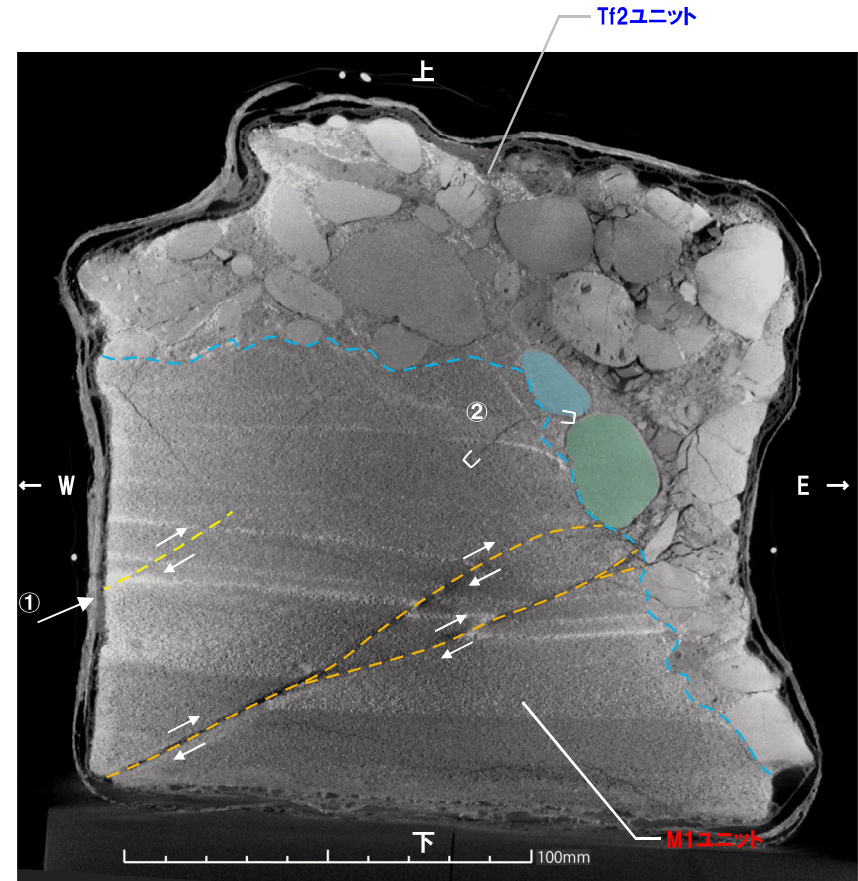

マイクロフォーカスX線CT画像(解釈線あり)
(断面(D):ブロック試料中央断面から約0.5cm手前方向)

--- : Tf2ユニットの基底面
--- : 小断層

※F-1断層に関連する小断層の上端付近及び②で示す亀裂付近に認められる比較的大きな礫については、各断面において同一の礫を同色で着色している。

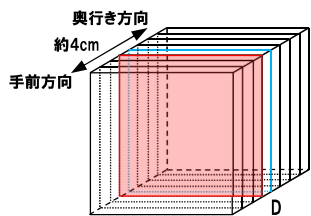


【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
○画素サイズ: 106μm/pixel


開削調査箇所(北側)

②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(12/18)-

一部修正 (R1/11/7審査会合)

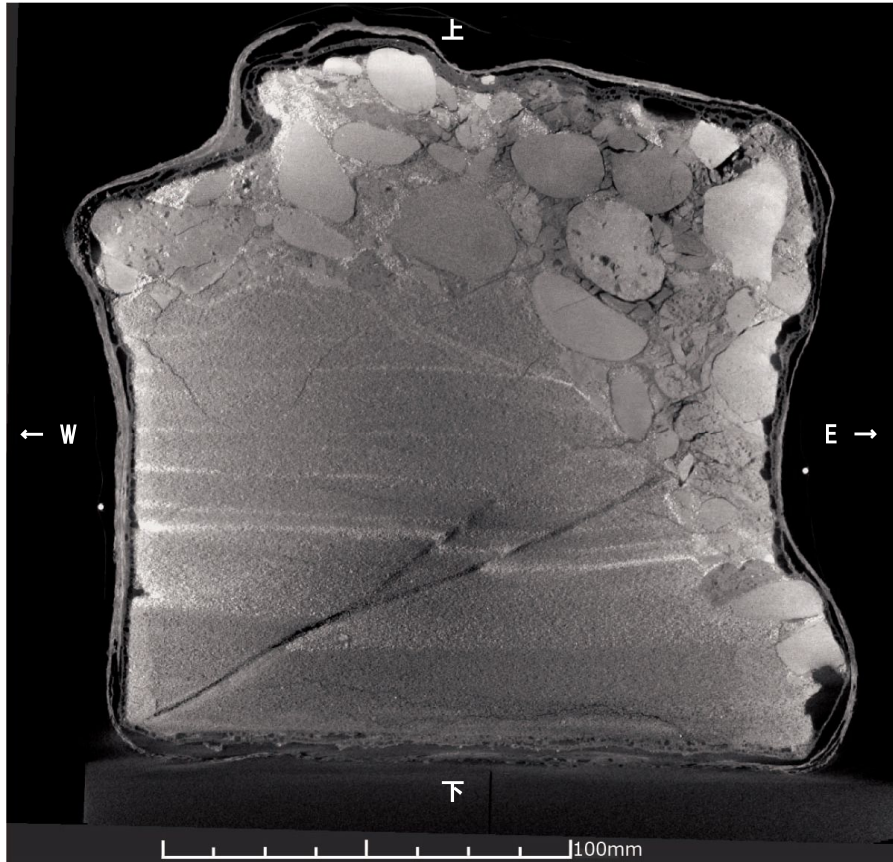

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線なし)
 (断面 (E) : ブロック試料中央断面, P179断面再掲)

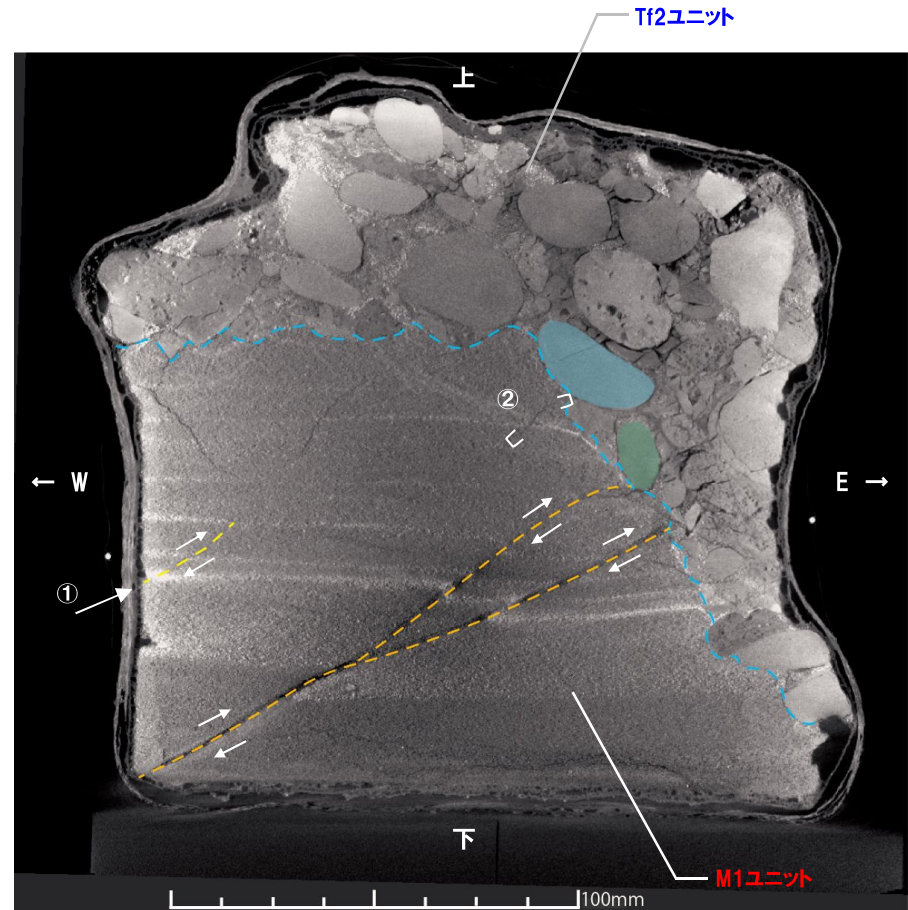


マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線あり)
 (断面 (E) : ブロック試料中央断面, P179断面再掲)

--- : Tf2ユニットの基底面
 --- : 小断層

※F-1断層に関連する小断層の上端付近及び②で示す亀裂付近に認められる比較的大きな礫については、各断面において同一の礫を同色で着色している。


【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
 ○画素サイズ : 106 μm/pixel

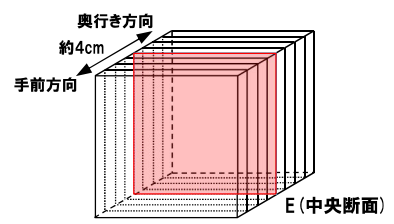


開削調査箇所(北側)

②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(13/18) -

一部修正 (R2/4/16審査会合)

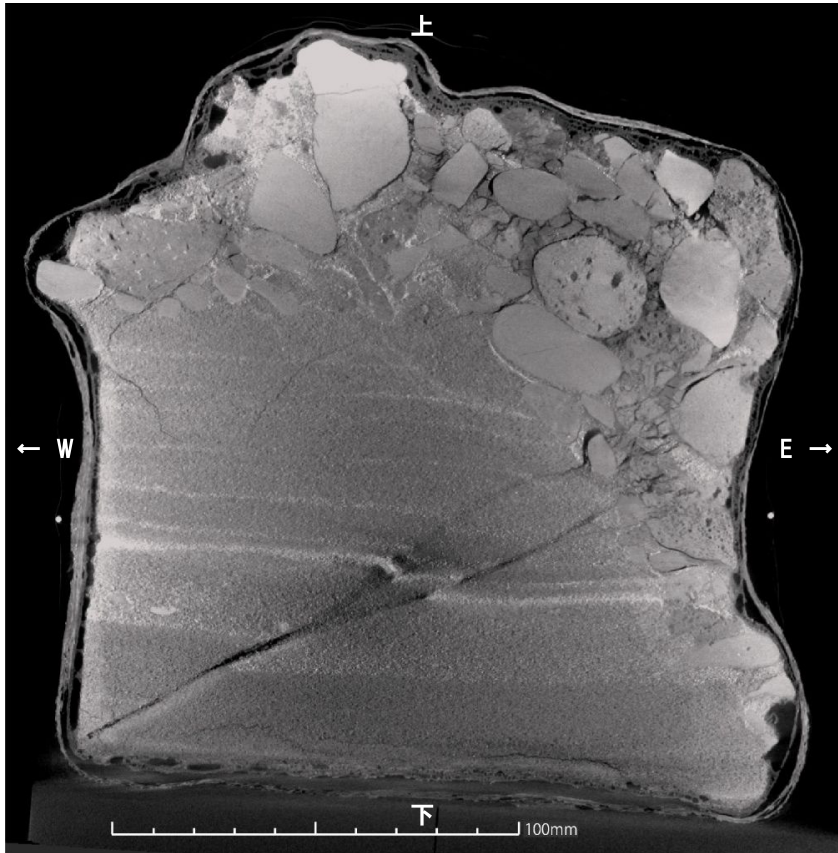


マイクロフォーカスX線CT画像(解釈線なし)
 (断面(F):ブロック試料中央断面から約0.5cm奥行き方向)

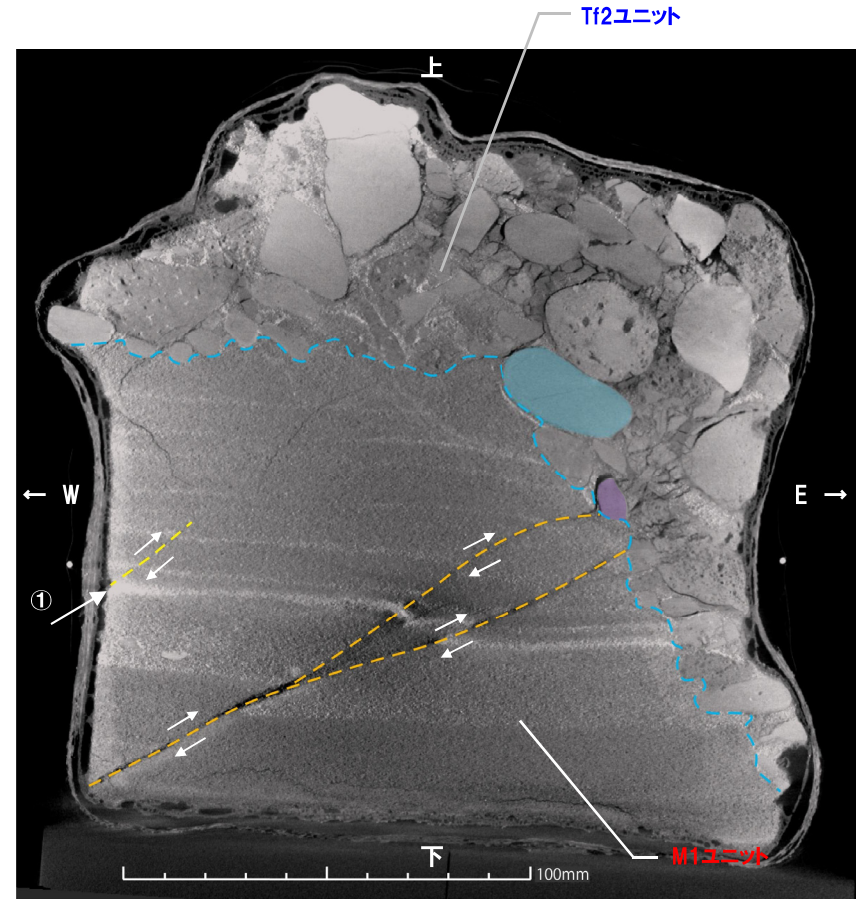

マイクロフォーカスX線CT画像(解釈線あり)
 (断面(F):ブロック試料中央断面から約0.5cm奥行き方向)

--- : Tf2ユニットの基底面
 --- : 小断層

※F-1断層に関連する小断層の上端付近及び②で示す亀裂付近に認められる比較的大きな礫については、各断面において同一の礫を同色で着色している。

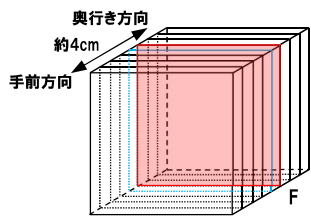


【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
 ○画素サイズ : 106 μm/pixel


開削調査箇所(北側)

②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(14/18)-

一部修正 (R2/4/16審査会合)

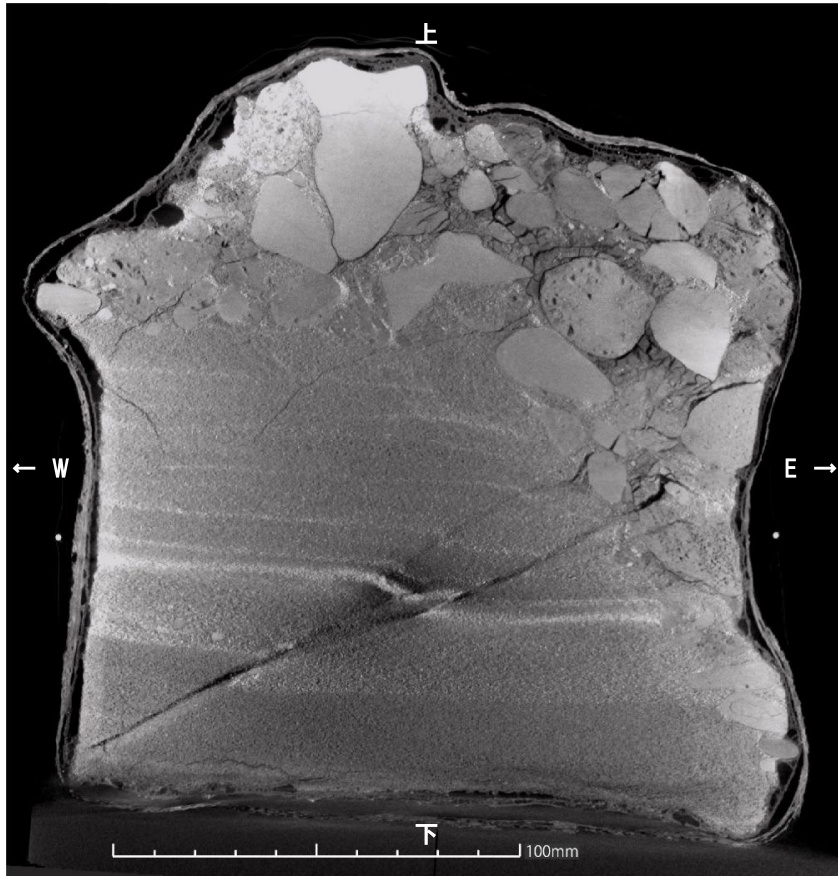


マイクロフォーカスX線CT画像(解釈線なし)
(断面(G):ブロック試料中央断面から約1cm奥行き方向)

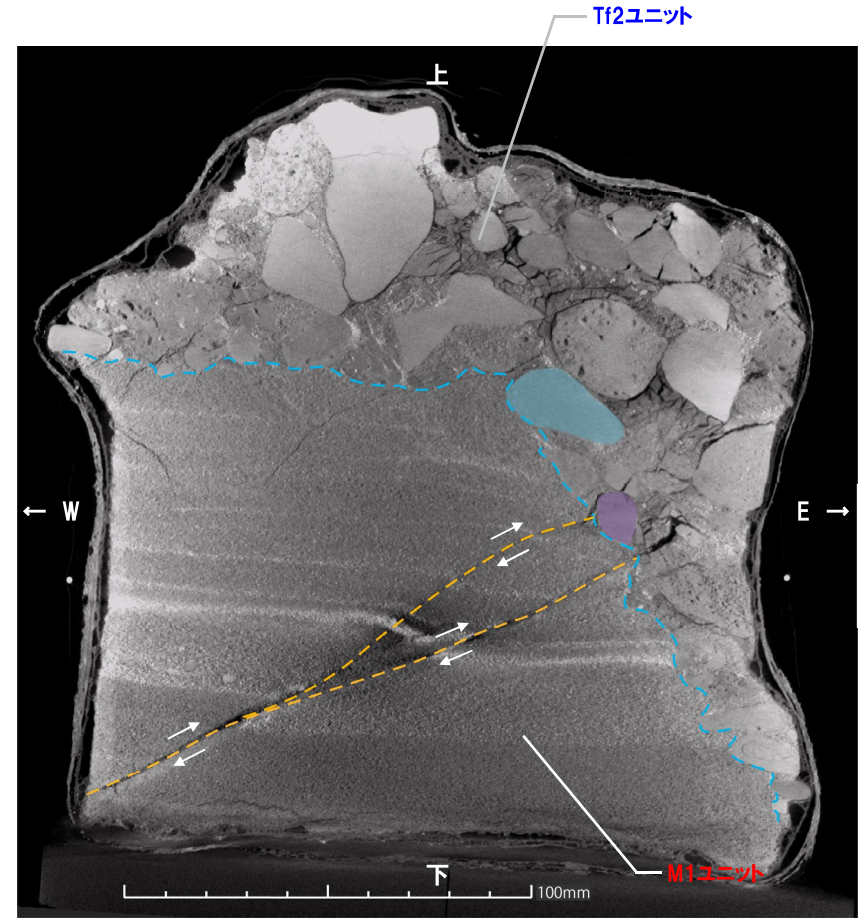

マイクロフォーカスX線CT画像(解釈線あり)
(断面(G):ブロック試料中央断面から約1cm奥行き方向)

--- : Tf2ユニットの基底面
--- : 小断層

※F-1断層に関連する小断層の上端付近及び②で示す亀裂付近に認められる比較的大きな礫については、各断面において同一の礫を同色で着色している。


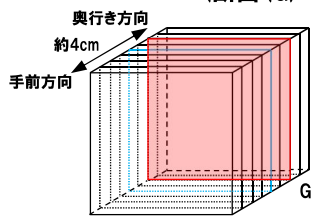


【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
○画素サイズ : 106 μm/pixel

開削調査箇所(北側)


②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(15/18)-

一部修正 (R2/4/16審査会合)

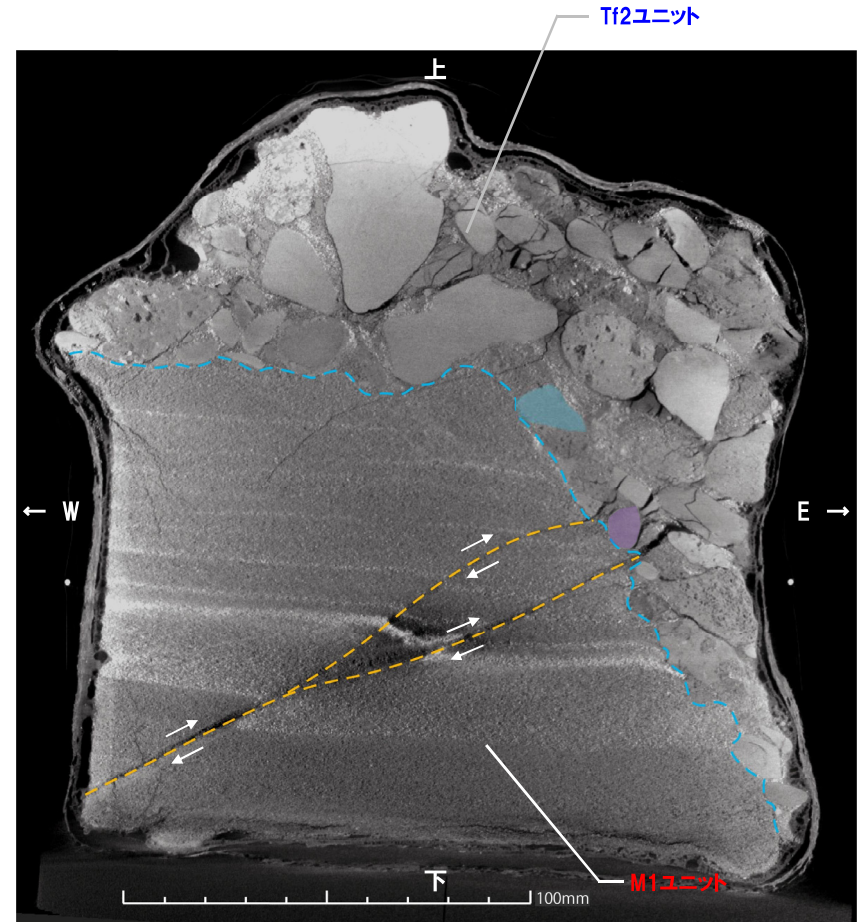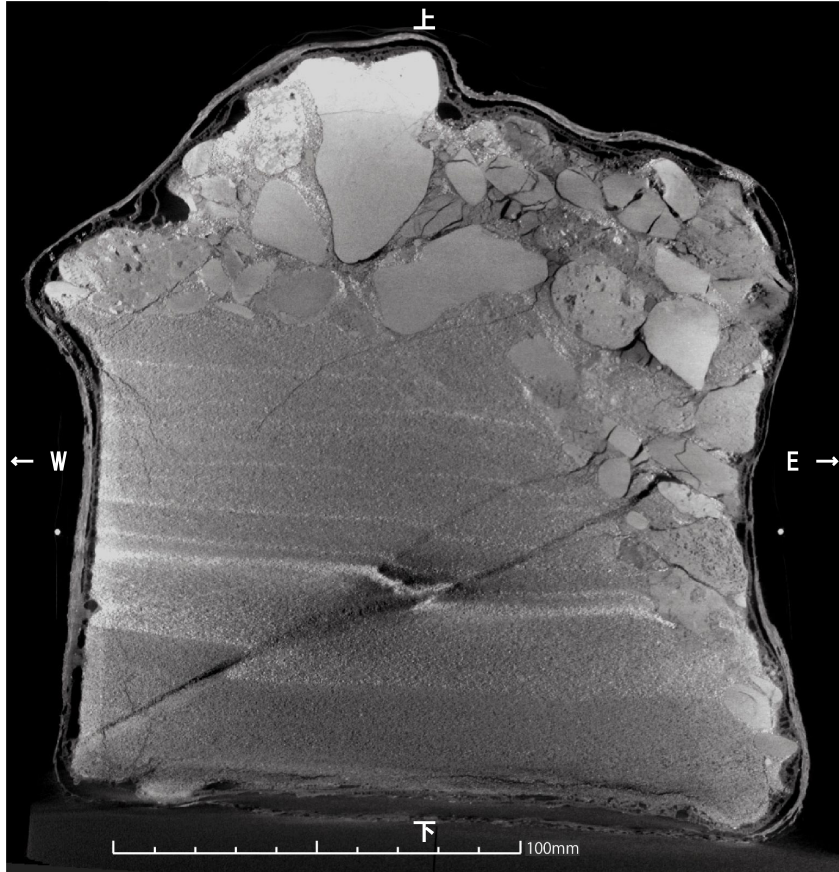

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線なし)
(断面(H):ブロック試料中央断面から約1.5cm奥行き方向)

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線あり)
(断面(H):ブロック試料中央断面から約1.5cm奥行き方向)

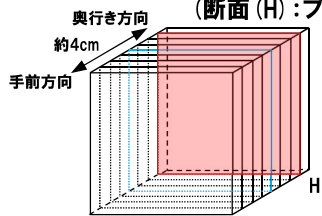

【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
○画素サイズ: 106 μm/pixel



--- : Tf2ユニットの基底面
--- : 小断層

※F-1断層に関連する小断層の上端付近及び②で示す亀裂付近に認められる比較的大きな礫については、各断面において同一の礫を同色で着色している。

開削調査箇所(北側)


②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(16/18)-

一部修正 (R2/4/16審査会合)

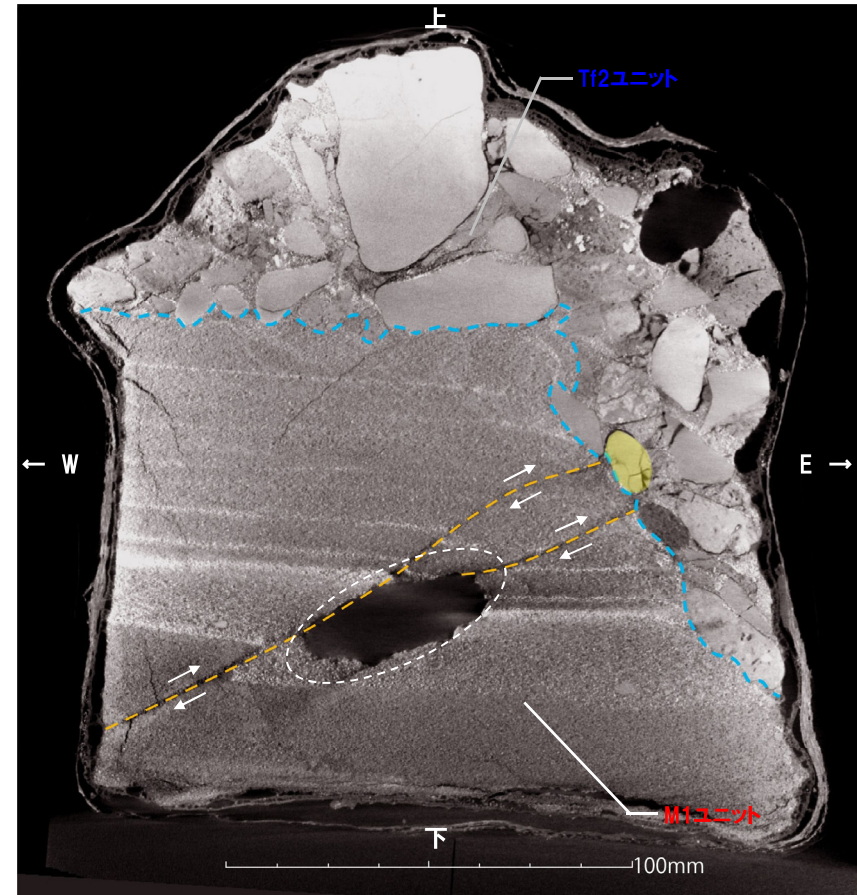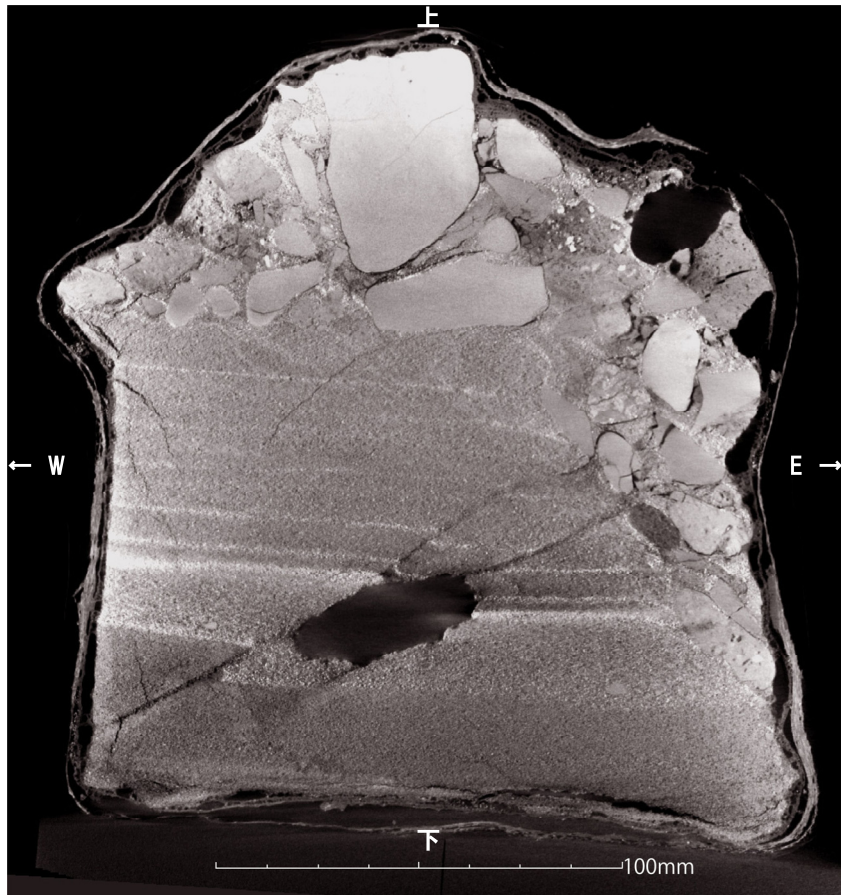

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線なし)
 (断面 I) : ブロック試料中央断面から約2cm奥行き方向, P183断面再掲

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線あり)
 (断面 I) : ブロック試料中央断面から約2cm奥行き方向, P183断面再掲

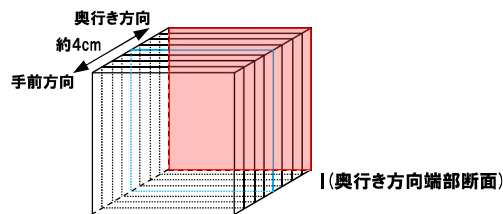

【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
 ○画素サイズ : 106 μm/pixel

--- : Tf2ユニットの基底面
 - - - : 小断層

※1 破線の丸囲み箇所は、ブロック試料採取時の砂の抜け落ち
 ※2 F-1断層に関連する小断層の上端付近及び②で示す亀裂付近に認められる比較的大きな礫については、各断面において同一の礫を同色で着色している。

開削調査箇所(北側)


②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(17/18)-

一部修正 (R2/4/16審査会合)

(3次元CT画像)

- マイクロフォーカスX線CT画像について、小断層上端付近の状況を3次元的に確認するため、以下のとおり、3次元画像を作成した。
 - ・M1ユニットには、平行葉理が発達しており、小断層による変位が認められることに加え、Tf2ユニットに侵食される状況が確認される。
 - ・マイクロフォーカスX線CT画像において、葉理は比較的高いグレイバリュー※を示すことから、この値に着目することで、小断層の変位及びTf2ユニットの基底面について、奥行き方向に確認できるものと考えた。
 - ・そこで、葉理がもつグレイバリューの範囲が水色と赤色に着色されるように設定した上で、範囲外は透明表示となるように設定した。
- M1ユニットは、着色により平行葉理が発達する構造が明瞭に確認されることに対し、Tf2ユニットは不均一な着色となり、両層の層相境界が明瞭に確認される。
- M1ユニット中には、前述のとおり(P178~P193参照)、小断層による見かけ変位量約1cmの葉理のスレ(変位)が、奥行き方向に連続して認められる。
- 前述のとおり(P178~P193参照)、小断層は、変位量を減衰させることなく、Tf2ユニットの基底面(チャンネル壁)直下まで変位を与えているが、Tf2ユニットの基底面には、小断層による奥行き方向に連続する変位は認められない。


※X線CT画像の濃淡(明暗)を表現する値

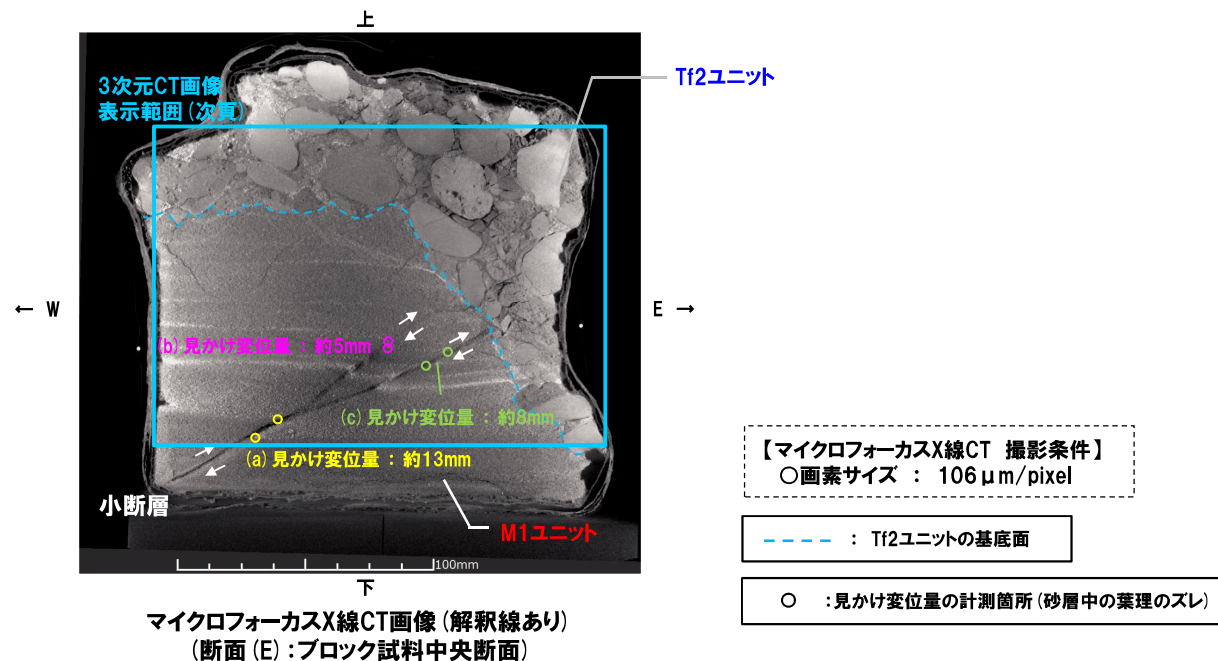


開削調査箇所(北側)

②-1 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(18/18) -


一部修正(R2/4/16審査会合)

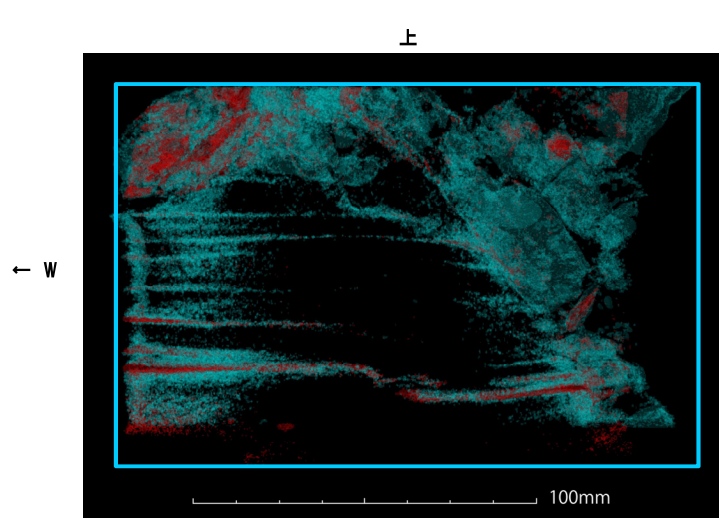


下
(正面)
上

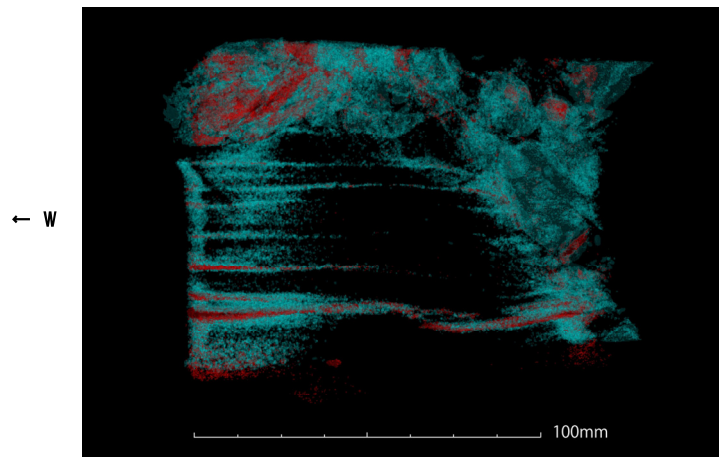



下
(別角度(Z軸を中心に反時計周りに回転))
3次元CT画像(解釈なし)

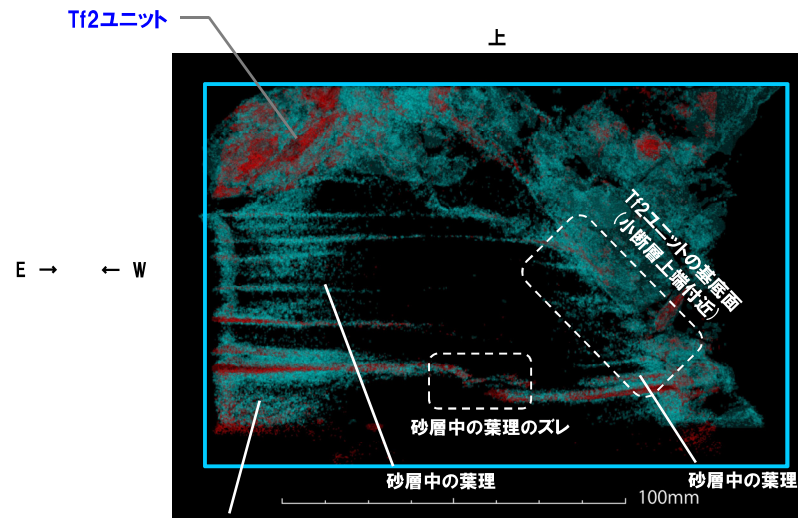

下
(正面)
上

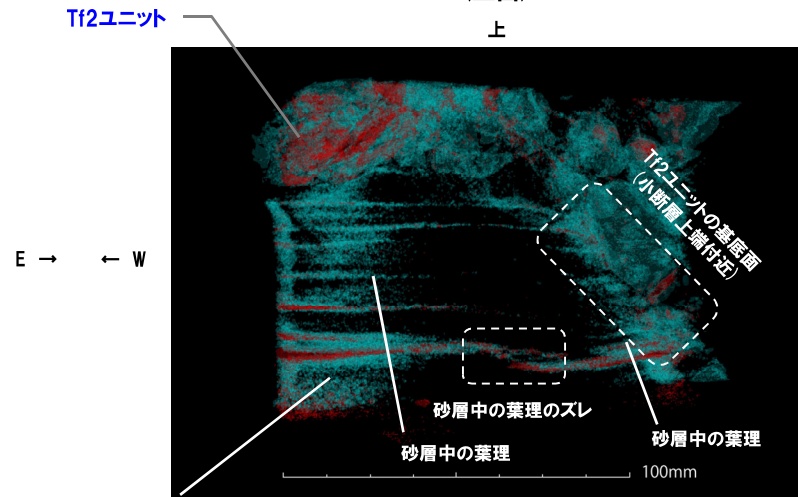

下
(別角度(Z軸を中心に反時計周りに回転))
3次元CT画像(解釈あり)

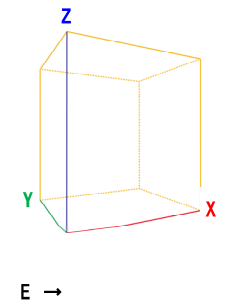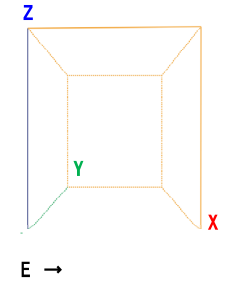

[3次元CT画像*]	
グレイバリュー	
~32000	: 透明
32000~34000	: 水色着色
34000~59000	: 赤色着色
59000~	: 透明

※ブロック試料のうち、Tf2ユニットの基底面が明瞭に確認される範囲について、3次元表示を行った。



開削調査箇所(北側)

②-2 ブロック試料における割れ目の解釈


一部修正 (R2/4/16審査会合)

【ブロック試料における割れ目の解釈】

○Tf2ユニット中の割れ目については、奥行き方向の断面では不明瞭且つ網目状の空隙に見え、系統性を有するものではないこと及びF-1断層に関連する小断層はTf2ユニットに変位・変形を与えていないと判断されることから、ブロック試料採取後の除荷及び乾燥収縮等に起因する亀裂であると考えられる。

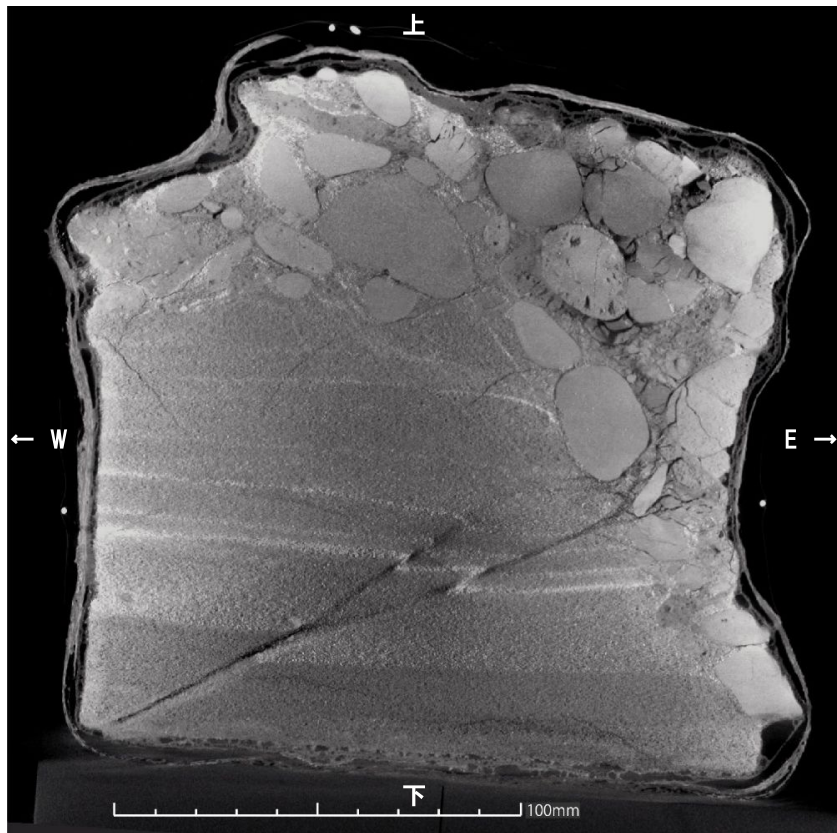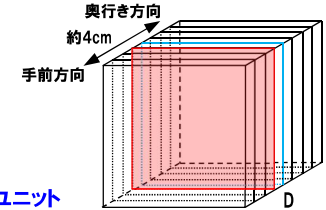

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線なし)
(断面 (D) : ブロック試料中央断面から約0.5cm手前方向)

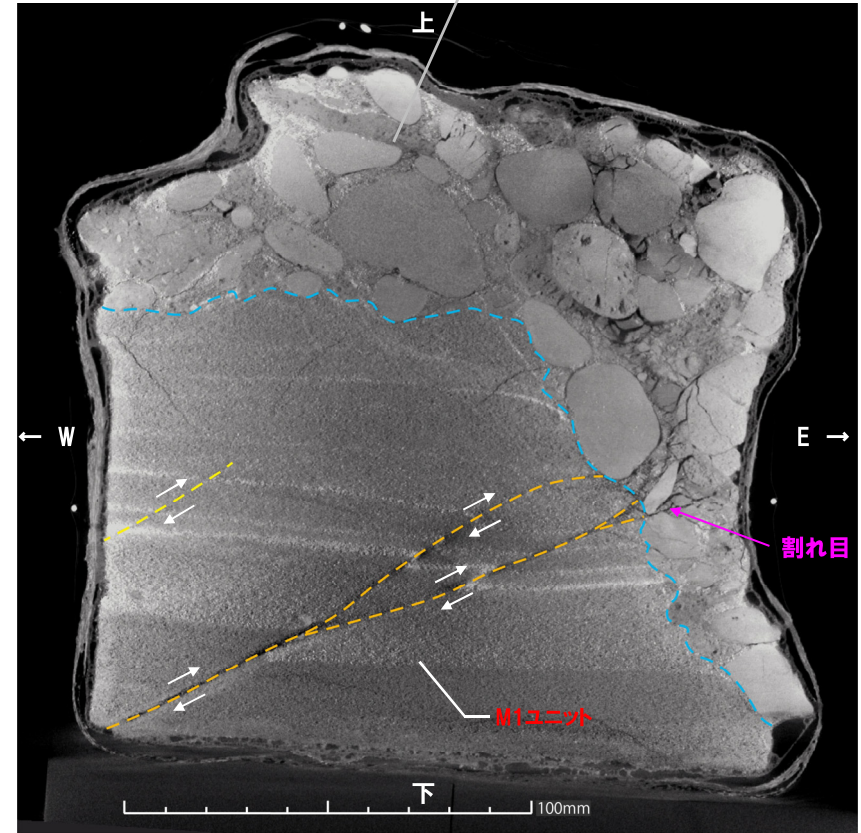

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線あり)
(断面 (D) : ブロック試料中央断面から約0.5cm手前方向)

【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
○画素サイズ : 106 μm/pixel


--- : Tf2ユニットの基底面
--- : 小断層

余白


開削調査箇所(北側)

③-1 開削調査箇所(北側) 南側壁面 写真及びスケッチ



一部修正 (R2/4/16審査会合)

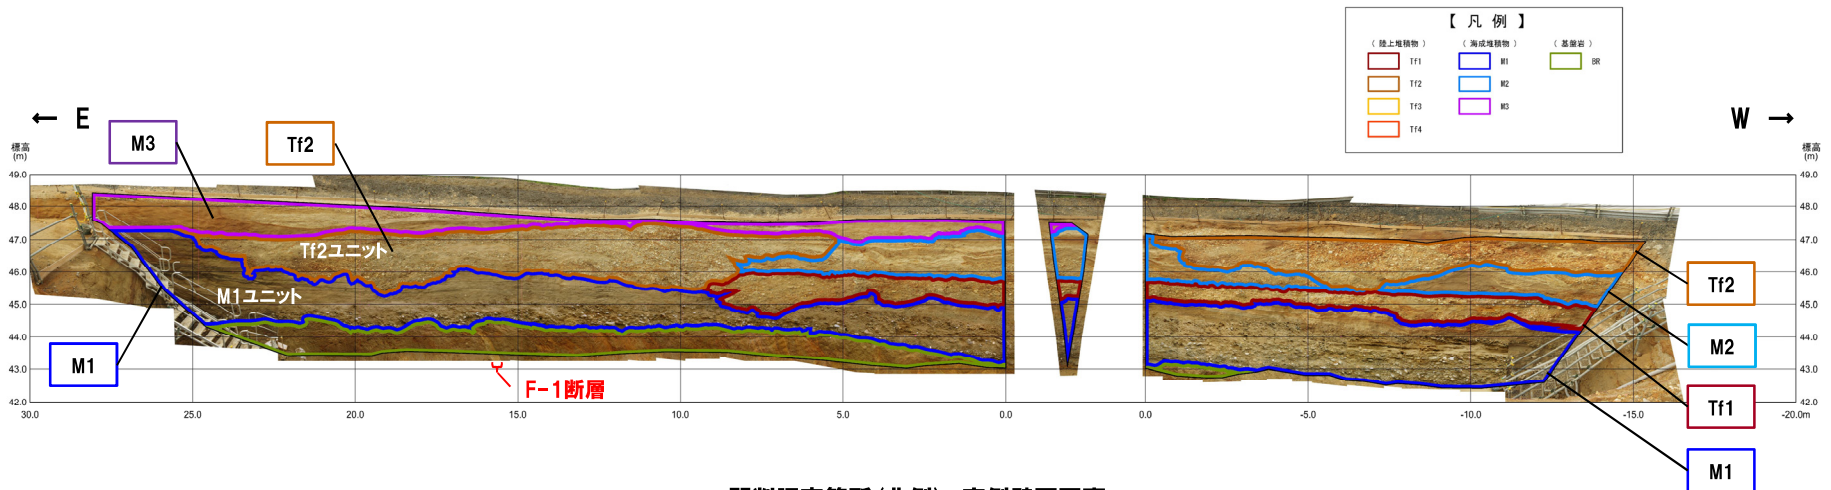

開削調査箇所(北側) 南側壁面写真

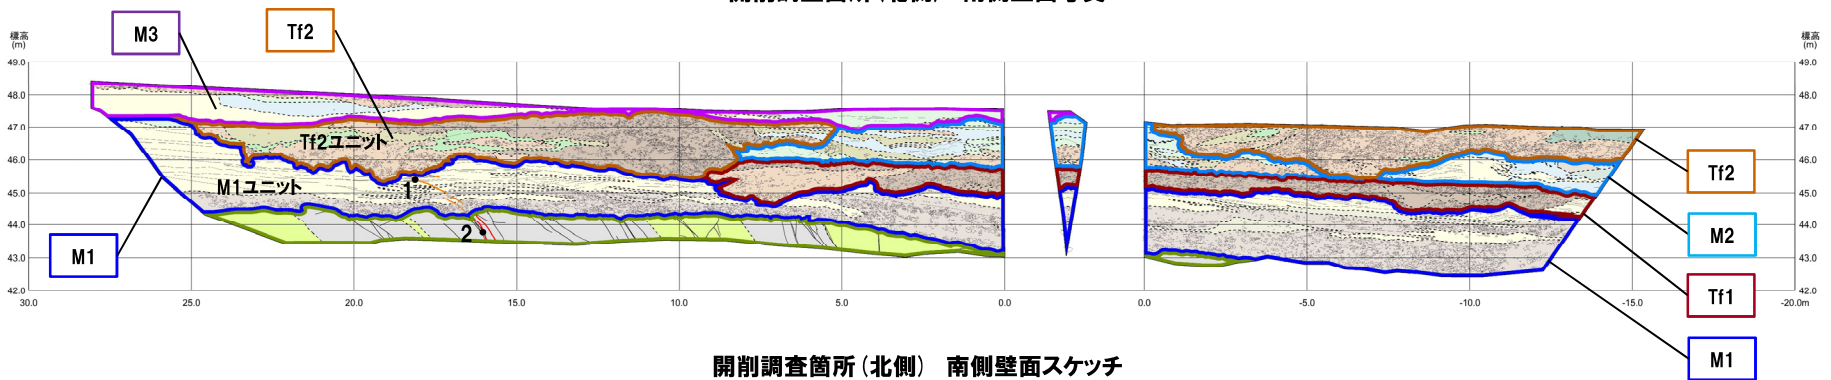

開削調査箇所(北側) 南側壁面スケッチ

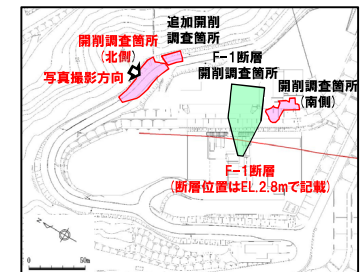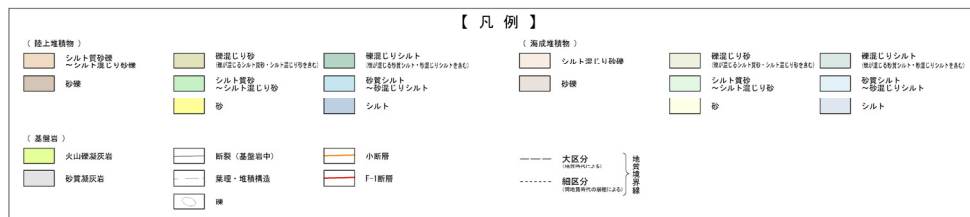


調査位置図


開削調査箇所(北側)

③-2 小断層上端付近の詳細観察-南側壁面はぎとり転写試料作成位置-

一部修正 (R3/2/12審査会合)

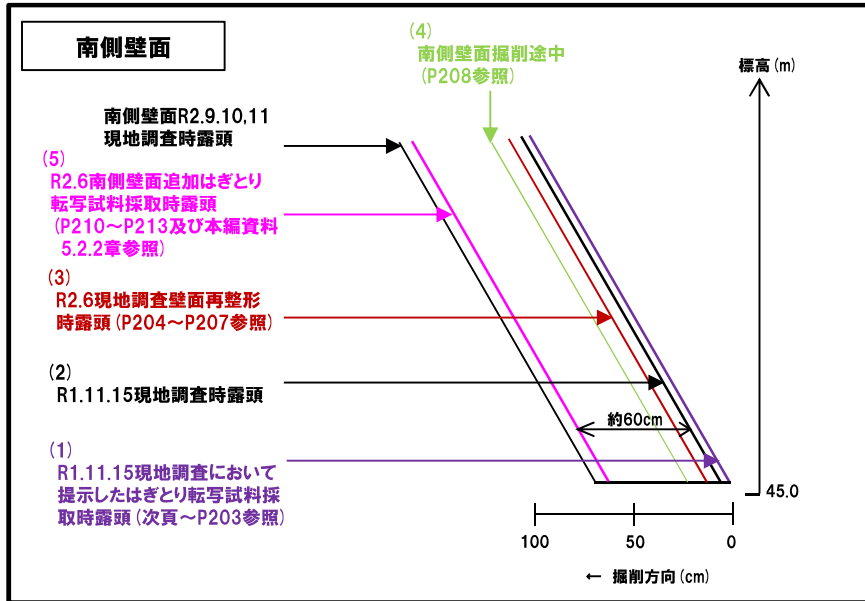


南側壁面 模式断面図

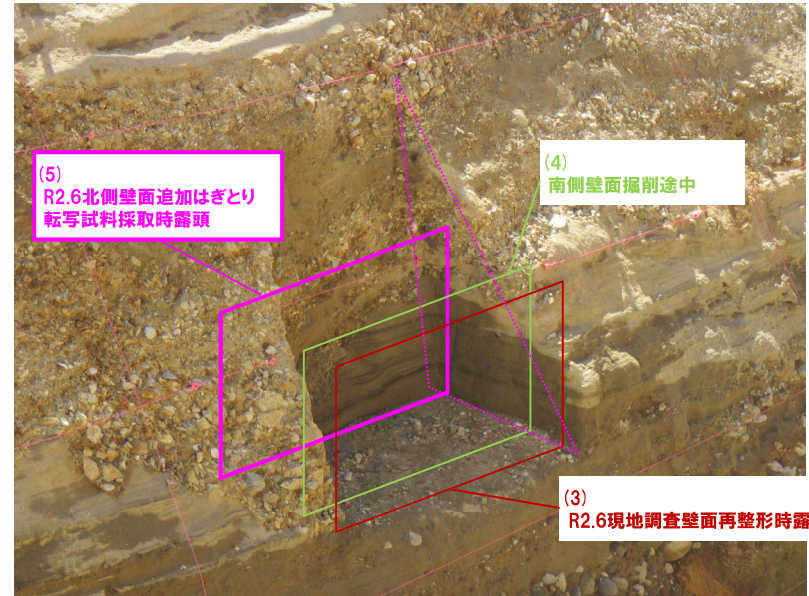


南側壁面 掘削状況 (R2.9撮影)


— : 小断層
 - - - : Tf2ユニットの基底面

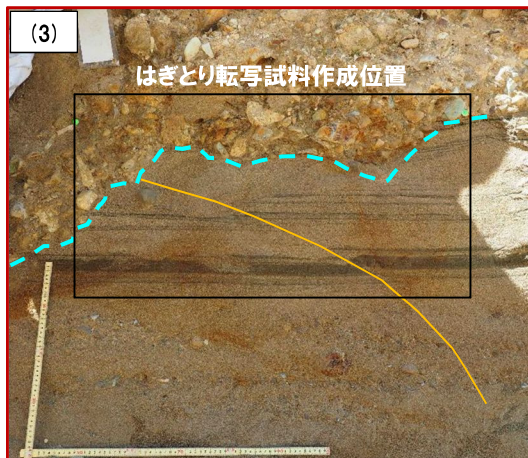

R2.6現地調査壁面再整形時露頭 (P204~P207参照)

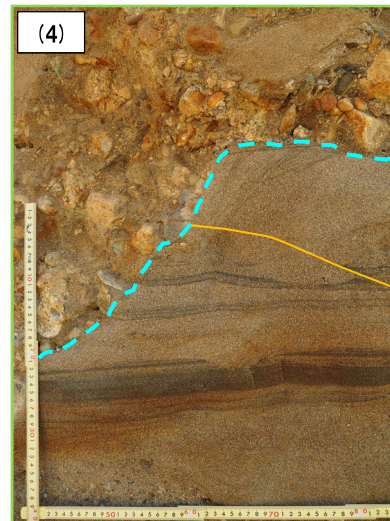

南側壁面掘削途中 (P208参照)

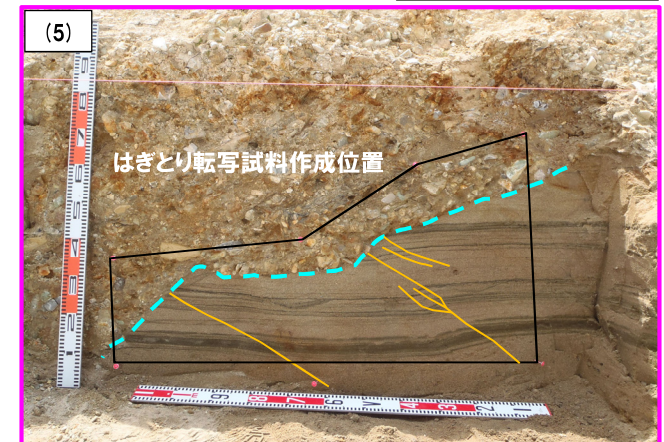


R2.6南側壁面追加はぎとり転写試料採取時露頭 (P210~P213及び本編資料5.2.2章参照)

開削調査箇所(北側)


③-3 小断層上端付近の詳細観察-R1.11.15現地調査において提示したはぎとり転写試料(1/4) -

一部修正(R2/4/16審査会合)


○Tf2ユニットにおける小断層の影響を確認するため、M1ユニット及びTf2ユニットの層相境界付近において、はぎとり転写試料を用いた地質構造の詳細観察を実施した(断面位置は、前頁参照)。

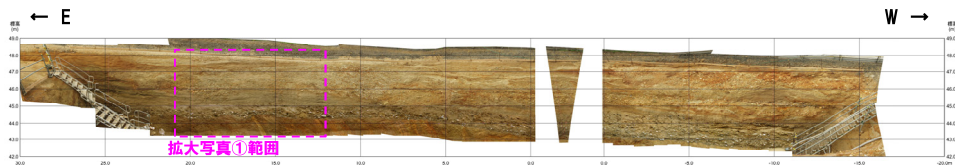


開削調査箇所(北側)南側壁面写真

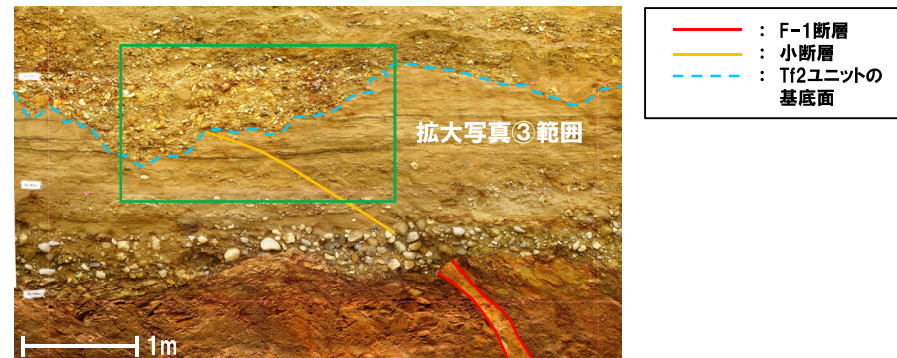

拡大写真②(解釈線あり)

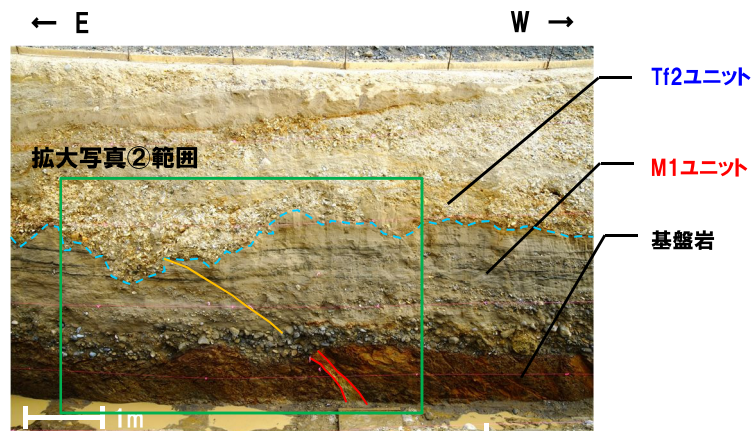

拡大写真①(解釈線あり)

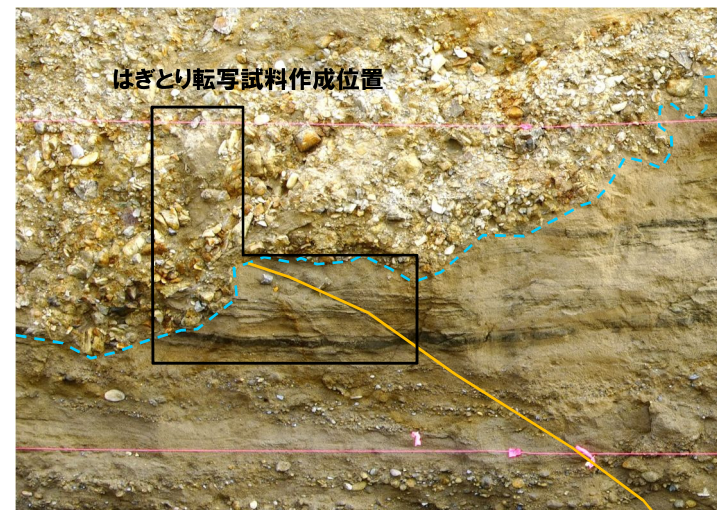


拡大写真③(解釈線あり)


開削調査箇所(北側)

③-3 小断層上端付近の詳細観察-R1.11.15現地調査において提示したはぎとり転写試料(2/4) -


一部修正(R2/4/16審査会合)

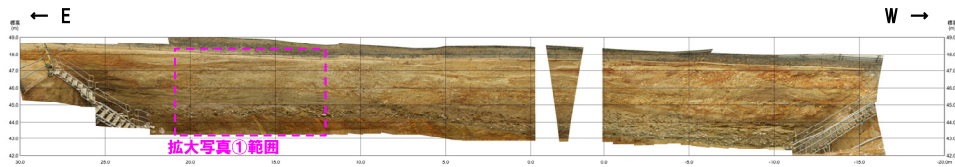


開削調査箇所(北側)南側壁面写真

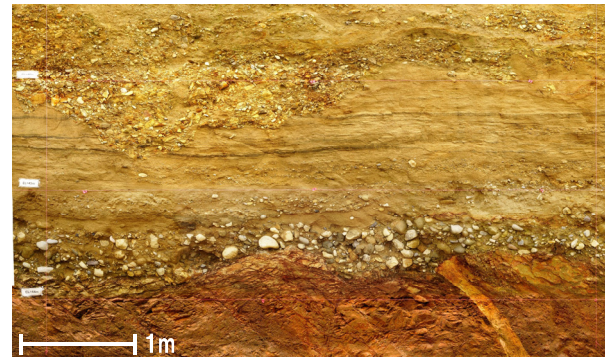

拡大写真②(解釈線なし)

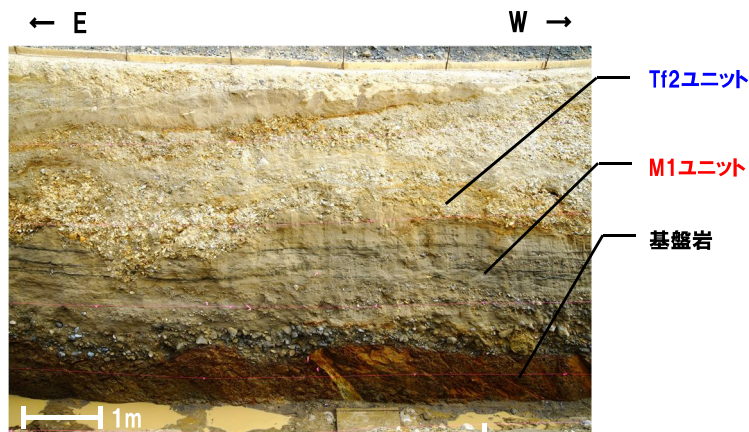

拡大写真①(解釈線なし)

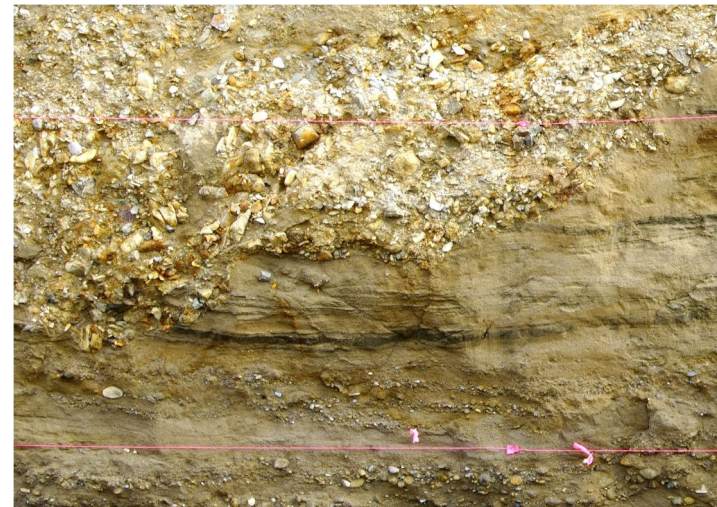

拡大写真③(解釈線なし)


開削調査箇所(北側)

③-3 小断層上端付近の詳細観察-R1.11.15現地調査において提示したはぎとり転写試料(3/4) -

一部修正(R2/4/16審査会合)


- F-1断層に関連する小断層は、M1ユニットに変位を与えており、Tf2ユニットの基底面(チャンネル壁)直下まで剪断面が連続し、変位が認められる。
- Tf2ユニットの基底面(チャンネル壁)に、小断層による変位は認められない。
- Tf2ユニット中の比較的細粒な層相を呈する箇所に、剪断面は認められない。
- Tf2ユニット中の礫に堆積構造の乱れ等は認められない。

砂層のブロック
(Tf2ユニットに下位のM1ユニット(砂層)が削られ、Tf2ユニット中にブロック状に取り込まれたもの)

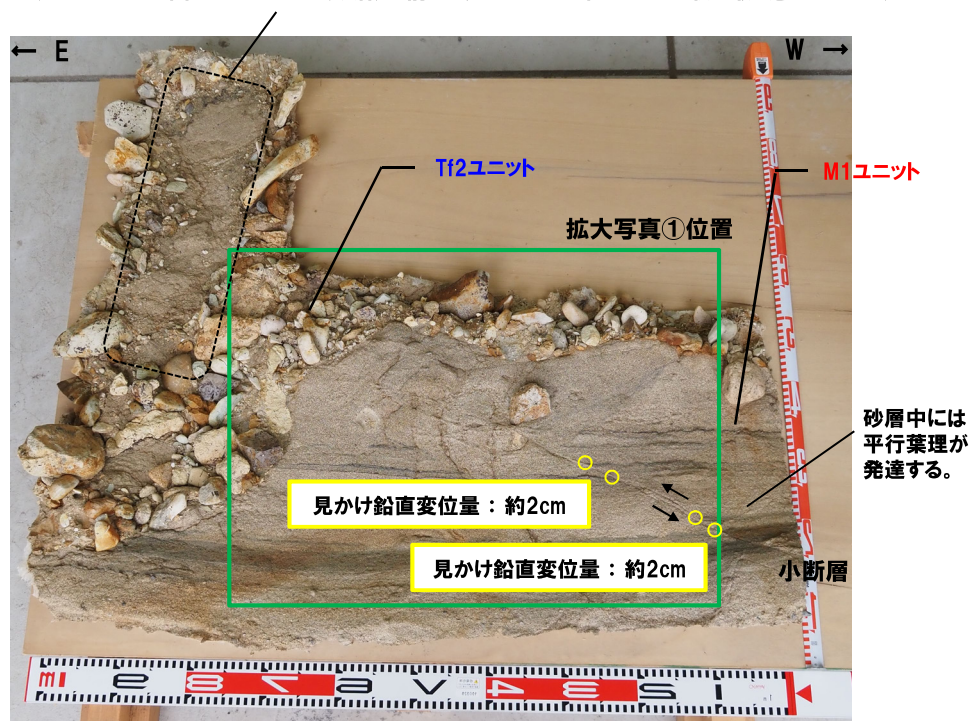


○ : 見かけ鉛直変位量の計測箇所(砂層中の葉理のスレ)

はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線あり)

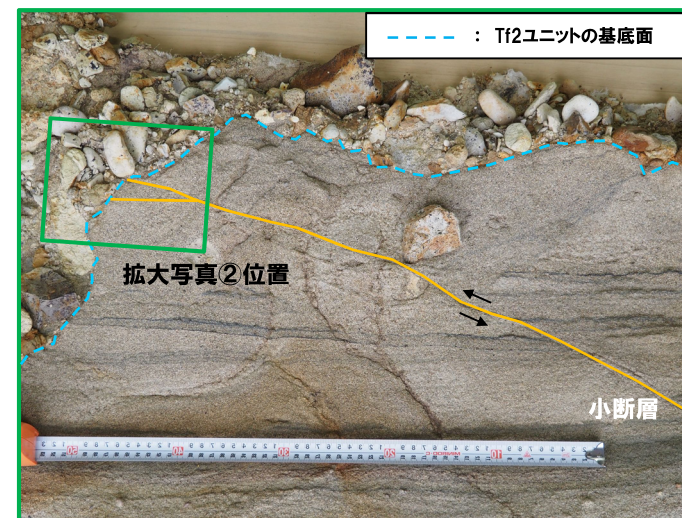

小断層上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線あり)

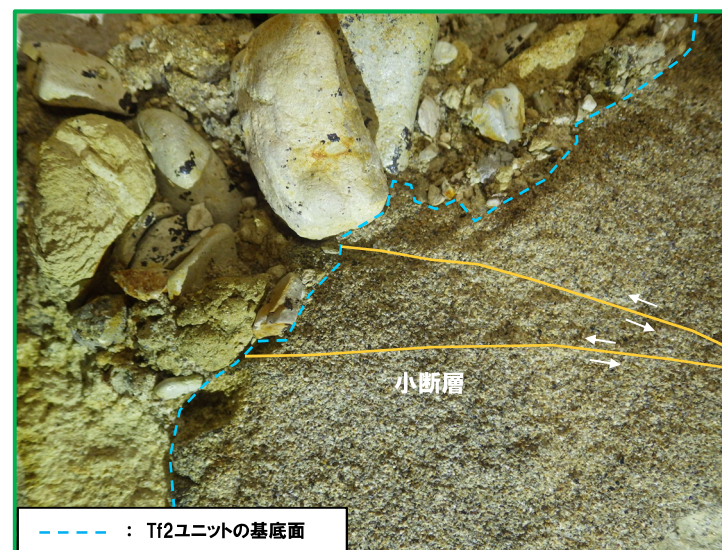

小断層上端付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線あり)

開削調査箇所(北側)

③-3 小断層上端付近の詳細観察-R1.11.15現地調査において提示したはぎとり転写試料(4/4) -

再掲(R2/4/16審査会合)



はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線なし)



小断層上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線なし)



小断層上端付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線なし)


開削調査箇所(北側)

③-4 小断層上端付近の詳細観察-R2.6現地調査壁面再整形時露頭(1/4) -


一部修正 (R2/8/7審査会合)

○R1.11.15現地調査時の壁面から奥行き方向に掘削を行い、M1ユニット及びTf2ユニットの層相境界付近において、露頭観察及びはぎとり転写試料を作成し、地質構造の観察を実施した。

○本はぎとり転写試料は、R1.11.15現地調査時の壁面を再整形した断面において作成したものである(断面位置はP199参照)。

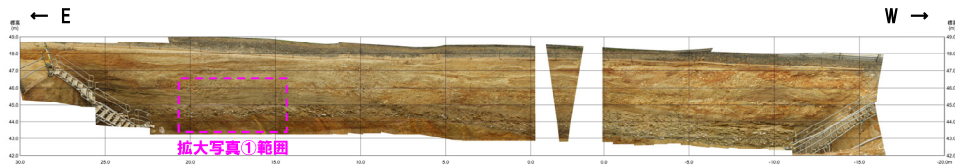

開削調査箇所(北側)南側壁面写真

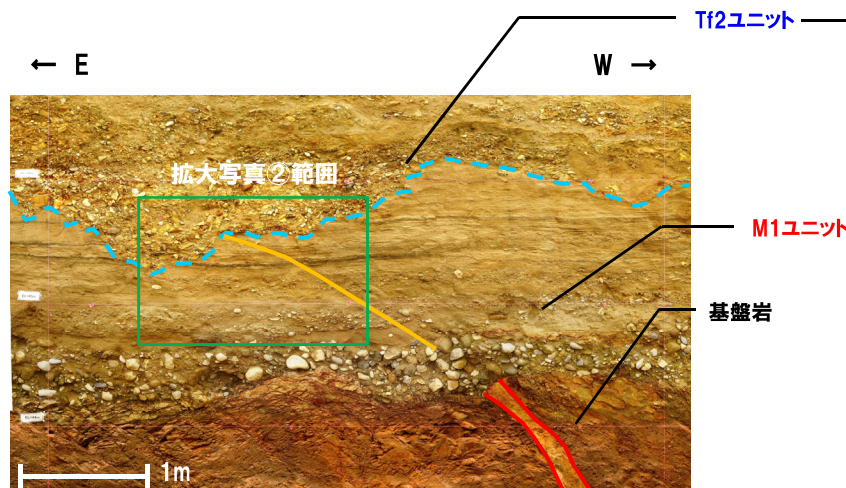

拡大写真①(解釈線あり)

- : F-1断層
- : 小断層
- - - : Tf2ユニットの基底面




拡大写真②(解釈線あり)

拡大写真①は、R1.11.7審査会合において提示したはぎとり転写試料作成前の写真を案内図として用いている。


開削調査箇所(北側)

③-4 小断層上端付近の詳細観察-R2.6現地調査壁面再整形時露頭(2/4) -

再掲(R2/8/7審査会合)

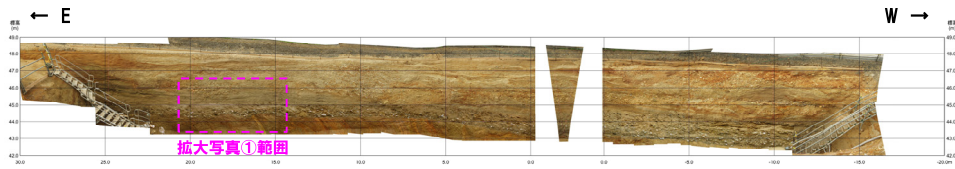

開削調査箇所(北側) 南側壁面写真

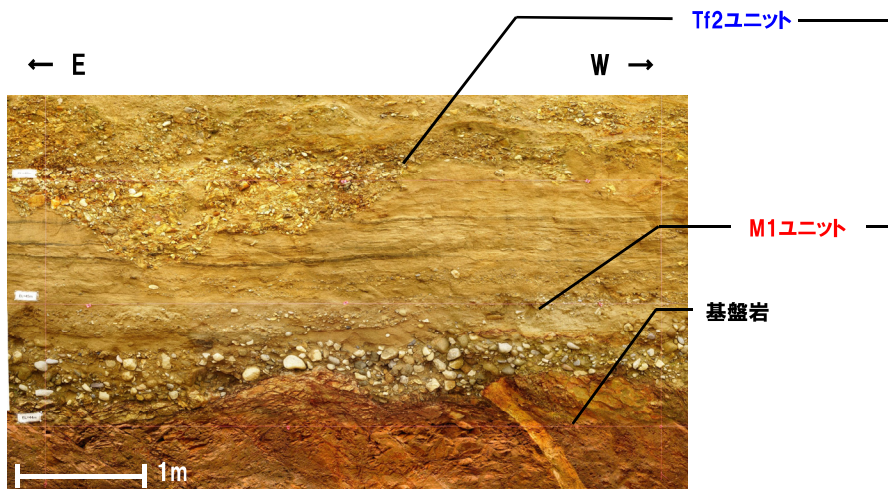

拡大写真①(解釈線なし)



拡大写真②(解釈線なし)

拡大写真①は、R1.11.7審査会合において提示したはぎとり転写試料作成前の写真を案内図として用いている。


開削調査箇所(北側)

③-4 小断層上端付近の詳細観察-R2.6現地調査壁面再整形時露頭(3/4) -

一部修正 (R2/8/7審査会合)

【観察結果】


- F-1断層に関連する小断層は、M1ユニットに変位を与えており、Tf2ユニットの基底面直下まで剪断面が連続し、変位が認められる。
- Tf2ユニットの基底面に、小断層による変位は認められない。
- Tf2ユニット中の比較的細粒な層相を呈する箇所に、剪断面は認められない。

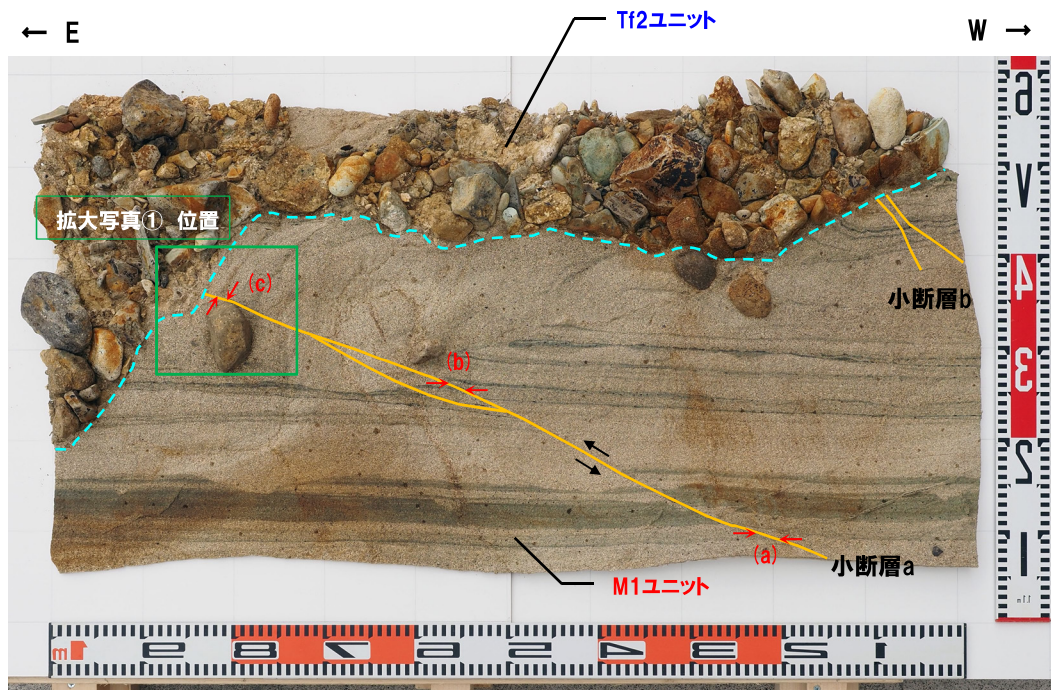


はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線あり)

← : 見かけ変位量の計測箇所(砂層中の葉理等のズレ)

見かけ変位量 : (a) 約23mm
(b) 約18mm
(c) 約11mm

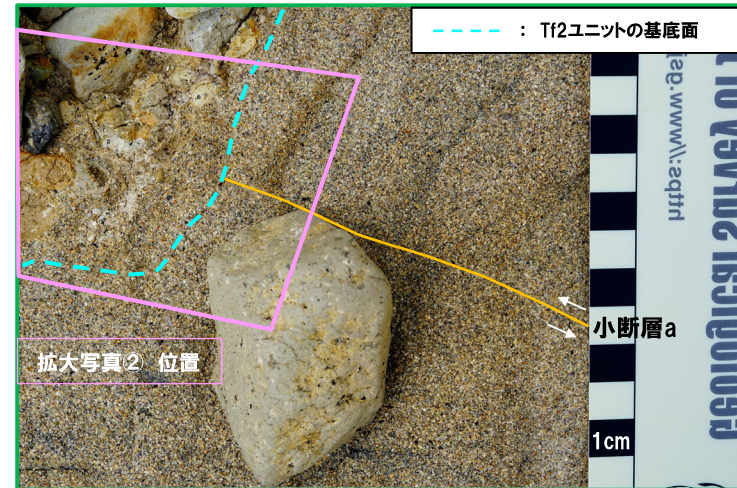

小断層上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線あり)

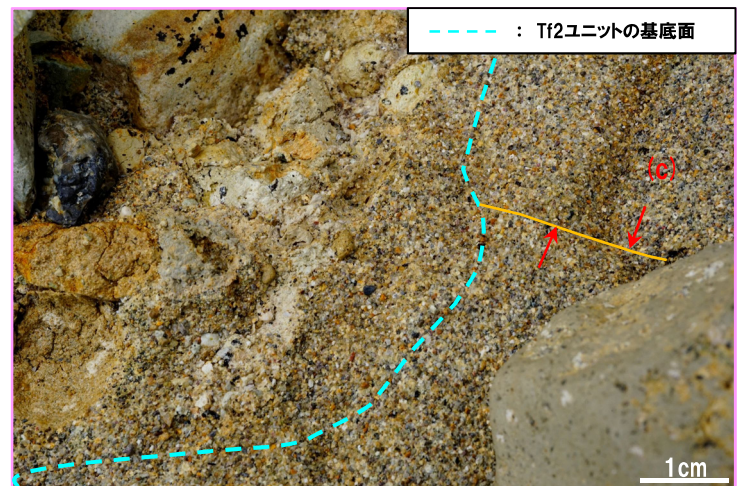

小断層上端付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線あり)

開削調査箇所(北側)

③-4 小断層上端付近の詳細観察-R2.6現地調査壁面再整形時露頭(4/4) -

再掲(R2/8/7審査会合)



はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線なし)



小断層上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線なし)



小断層上端付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線なし)

開削調査箇所(北側)


③-5 小断層上端付近の詳細観察-南側壁面掘削途中-

一部修正 (R3/2/12審査会合)

- 南側壁面掘削途中は、R1.11.15現地調査時の壁面から約5cm奥行き方向における壁面写真である(断面位置はP199参照)。
- なお、本壁面写真に認められる小断層は、R1.11.15現地調査時の壁面を再整形した断面における小断層aである(P206～P207参照)。

【観察結果】

- F-1断層に関連する小断層は、M1ユニットに変位を与えており、Tf2ユニットの基底面直下まで剪断面が連続し、変位が認められる。
- Tf2ユニットの基底面に、小断層による変位は認められない。
- Tf2ユニット中の比較的細粒な層相を呈する箇所に、剪断面は認められない。

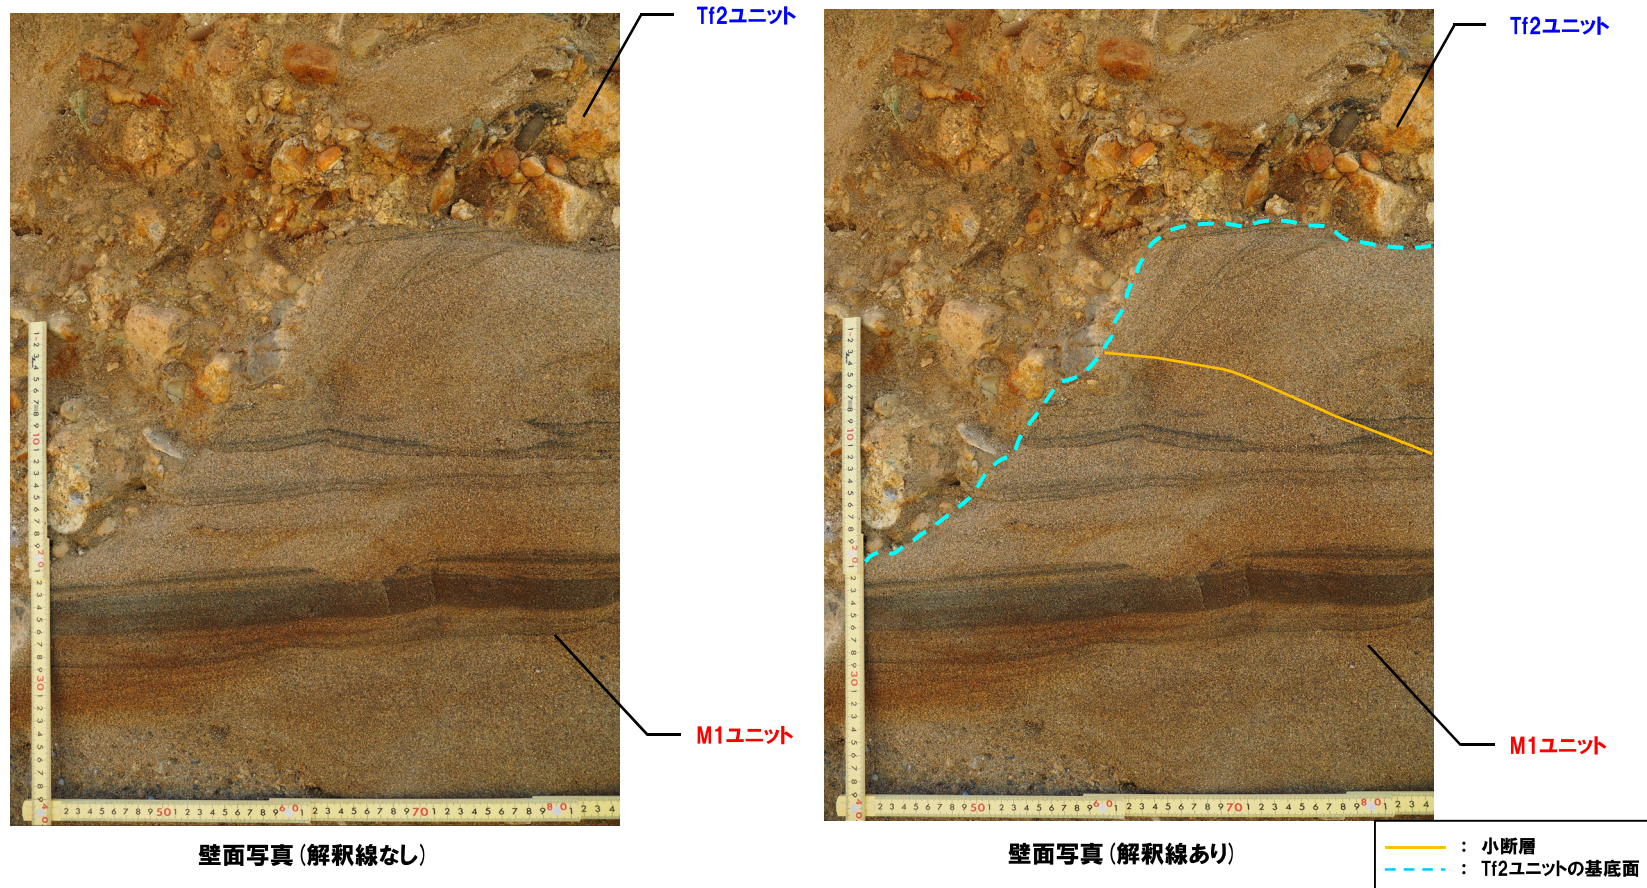

壁面写真(解釈線なし)

壁面写真(解釈線あり)

— : 小断層
 - - - : Tf2ユニットの基底面


余白

開削調査箇所(北側)


③-6 小断層上端付近の詳細観察-南側壁面追加はぎとり転写試料(1/4)-

一部修正(R2/8/7審査会合)

- R1.11.15現地調査時の壁面から奥行き方向に掘削を行い、M1ユニット及びTf2ユニットの層相境界付近において、露頭観察及びはぎとり転写試料を作成し、地質構造の観察を実施した。
- 南側壁面追加はぎとり転写試料は、R1.11.15現地調査時の壁面から約60cm奥行き方向で作成したものである。
- 本はぎとり転写試料は、M1ユニットにおいて、小断層による葉理のズレがTf2ユニットの基底面直下で認められること及びTf2ユニットは砂礫層であるため、Tf2ユニットの基底面直下の変位量が小さい場合においても、小断層による変位・変形の有無が確認できる比較的細粒な層相を呈する断面である。

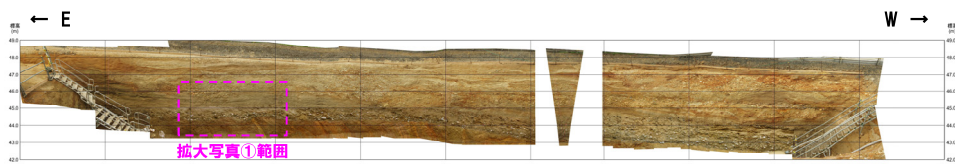


開削調査箇所(北側)南側壁面写真

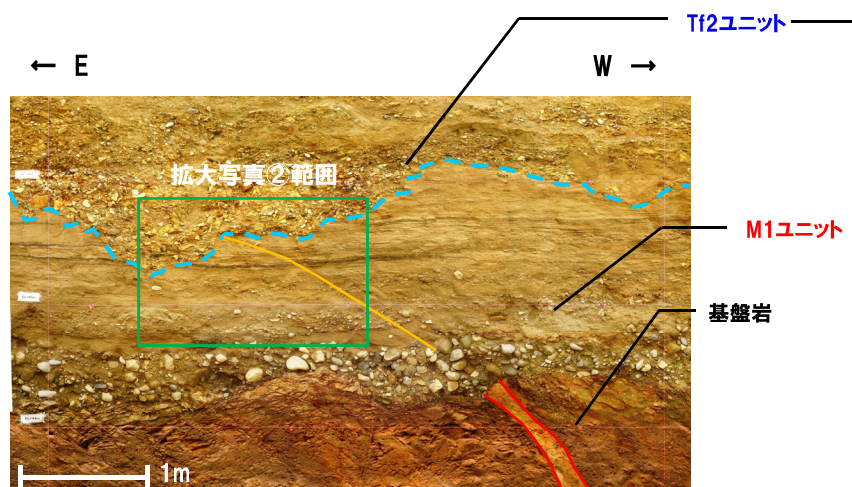

拡大写真①(解釈線あり)

- : F-1断層
- : 小断層
- - - : Tf2ユニットの基底面

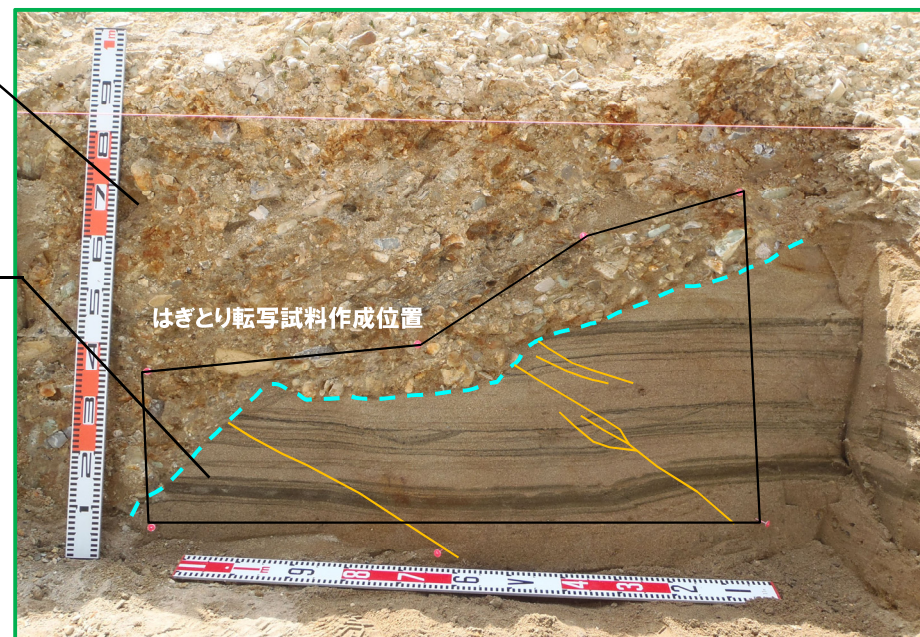


拡大写真②(解釈線あり)

拡大写真①は、R1.11.15現地調査において提示したはぎとり転写試料作成前の写真を案内図として用いている。


開削調査箇所(北側)

③-6 小断層上端付近の詳細観察-南側壁面追加はぎとり転写試料(2/4) -


一部修正(R2/8/7審査会合)

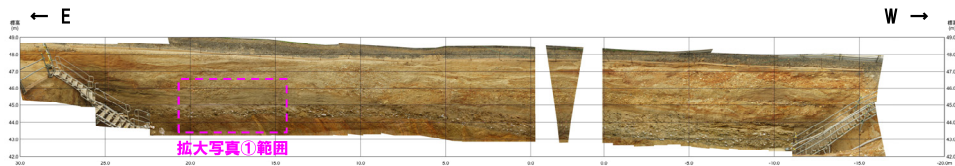

開削調査箇所(北側)南側壁面写真

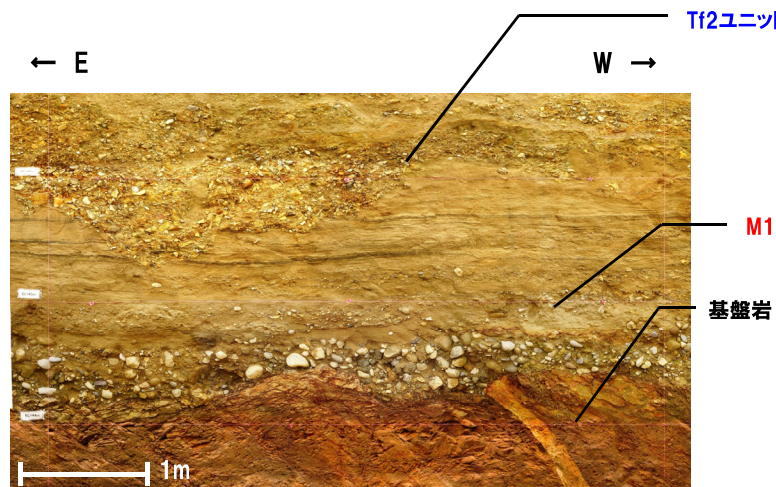

拡大写真①(解釈線なし)

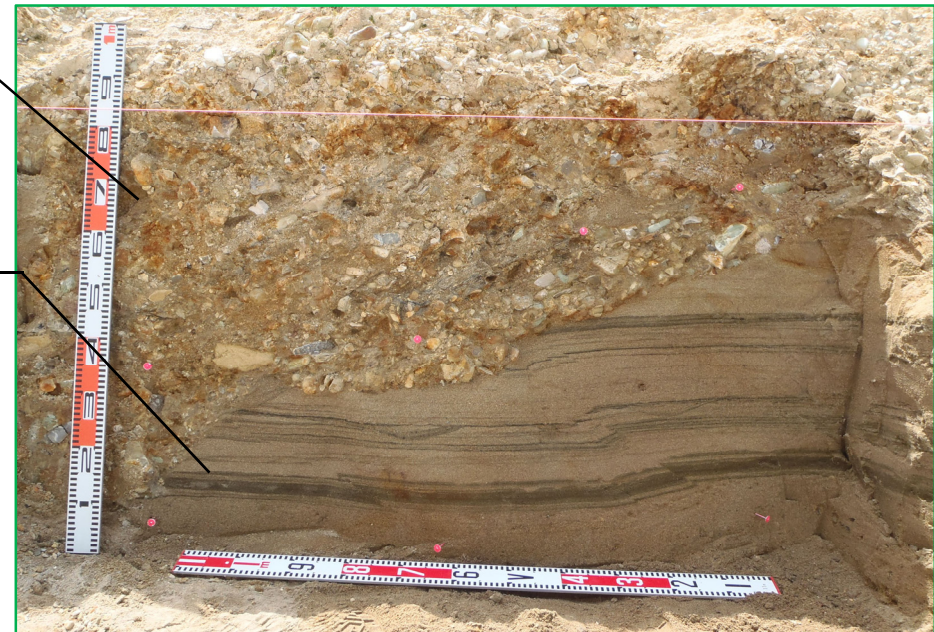

拡大写真②(解釈線なし)

拡大写真①は、R1.11.15現地調査において提示したはぎとり転写試料作成前の写真を案内図として用いている。


開削調査箇所(北側)

③-6 小断層上端付近の詳細観察-南側壁面追加はぎとり転写試料(3/4) -

一部修正(R2/8/7審査会合)

【観察結果】

- 本はぎとり転写試料は、M1ユニットにおいて、小断層による葉理のズレがTf2ユニットの基底面直下で認められること及びTf2ユニットは砂礫層であるため、Tf2ユニットの基底面直下の変位量が小さい場合においても、小断層による変位・変形の有無が確認できる比較的細粒な層相を呈する断面である。
- F-1断層に関連する小断層は、M1ユニットに変位を与えており、Tf2ユニットの基底面直下まで剪断面が連続し、変位が認められる。
- 小断層に顕著な見かけ変位量の減衰は認められない。
- Tf2ユニットの基底面に、小断層による変位は認められない。
- Tf2ユニット中の比較的細粒な層相を呈する箇所に、剪断面は認められない。
- Tf2ユニット中の礫は、基底面(チャネル壁)に沿って比較的定向配列しており、堆積構造の乱れは認められない。

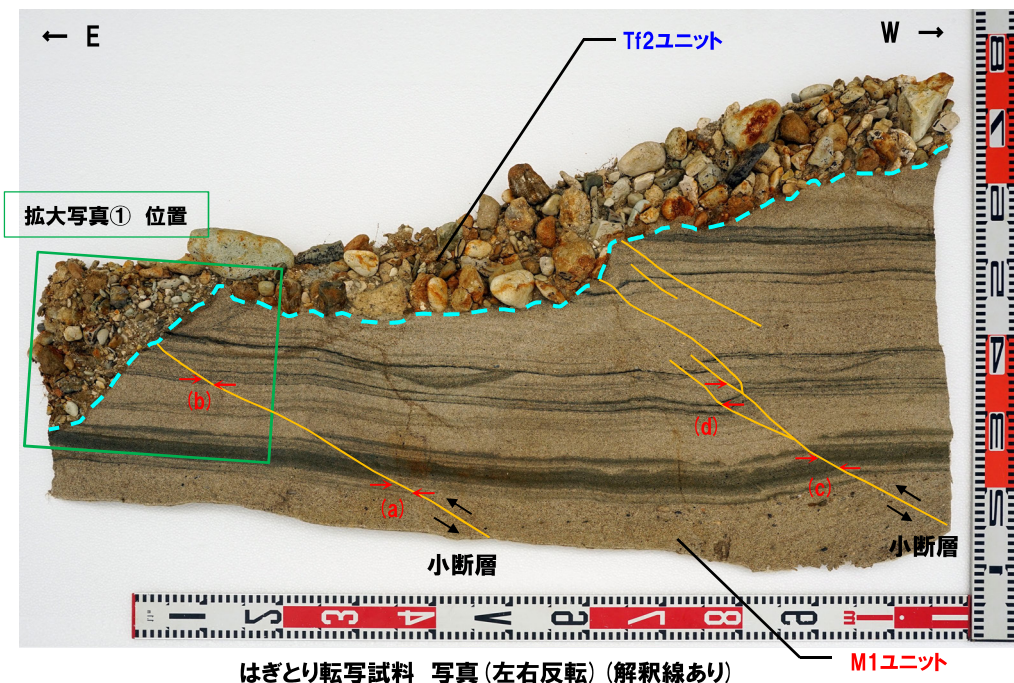

拡大写真①位置

← E

W →

Tf2ユニット


小断層

小断層


M1ユニット

はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線あり)

← : 見かけ変位量の計測箇所(砂層中の葉理のズレ)

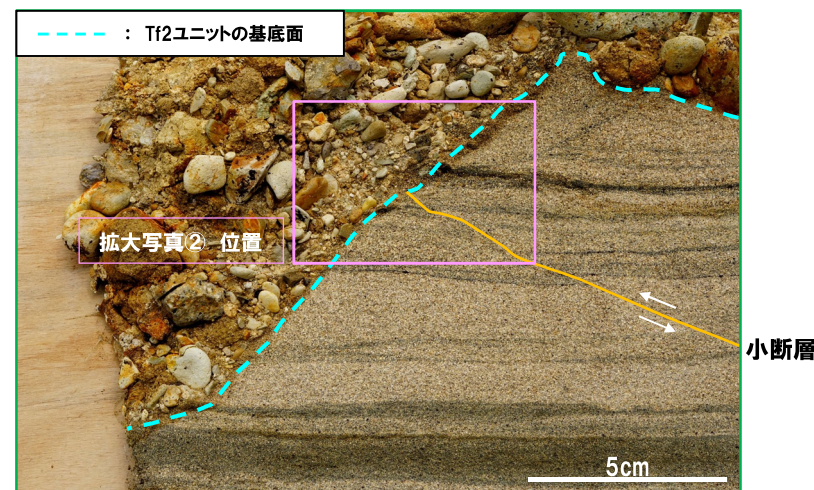見かけ変位量: (a) 約24mm, (b) 約12mm
(c) 約21mm, (d) 約25mm

小断層上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線あり)

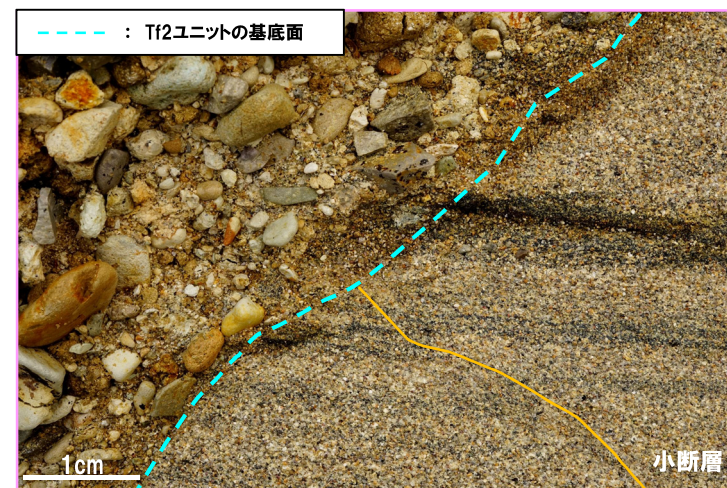


小断層上端付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線あり)

開削調査箇所(北側)

③-6 小断層上端付近の詳細観察-南側壁面追加はぎとり転写試料(4/4)-

再掲(R2/8/7審査会合)

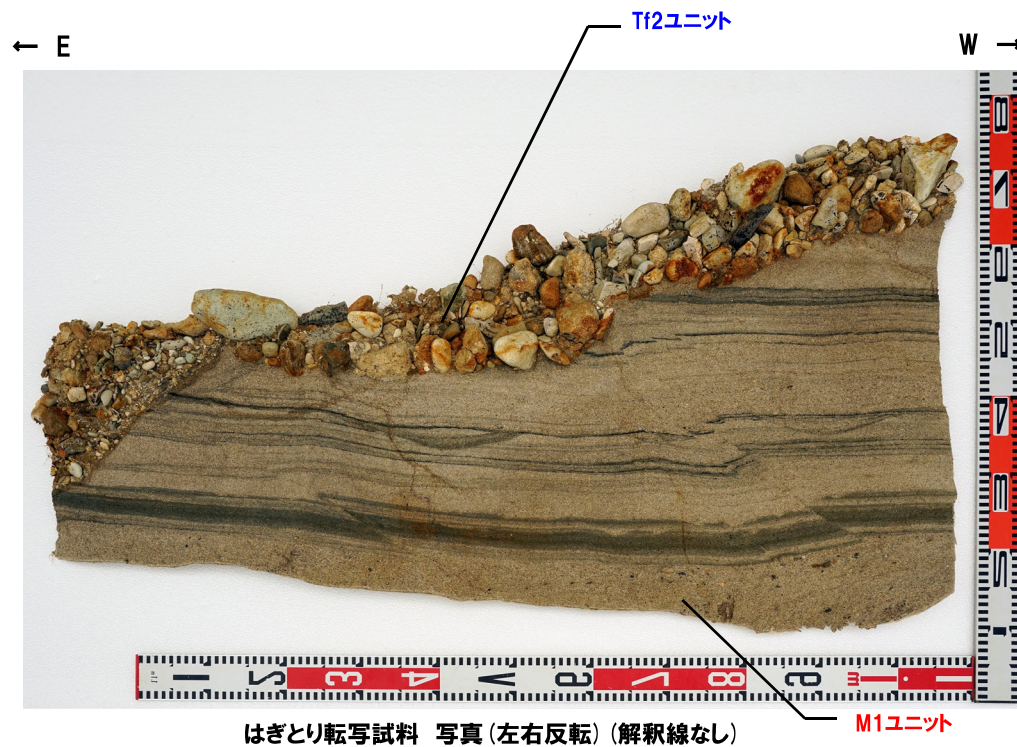

小断層上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線なし)



小断層上端付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線なし)

余白





開削調査箇所(南側)

余白

開削調査箇所(南側)

①開削調査箇所(南側)壁面スケッチ

一部修正 (R2/8/7審査会合)

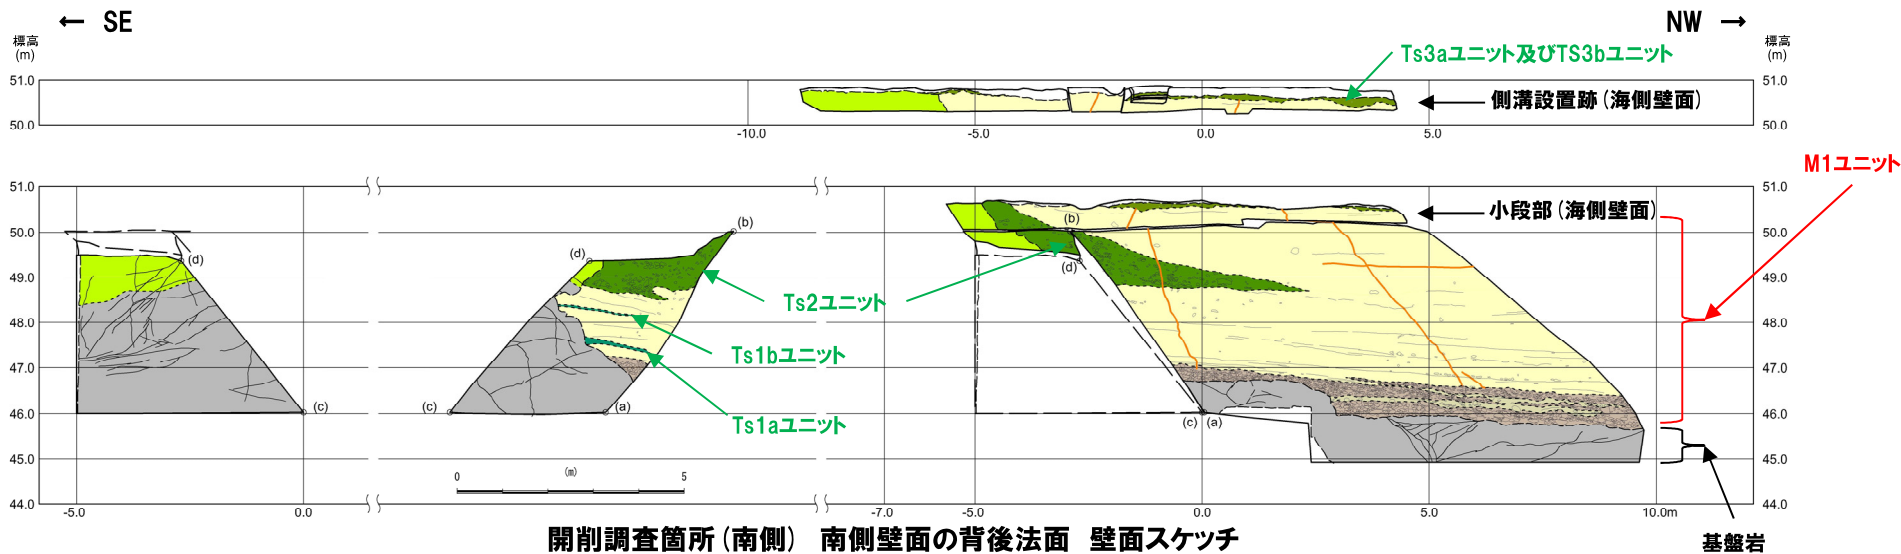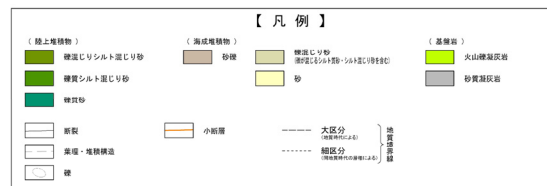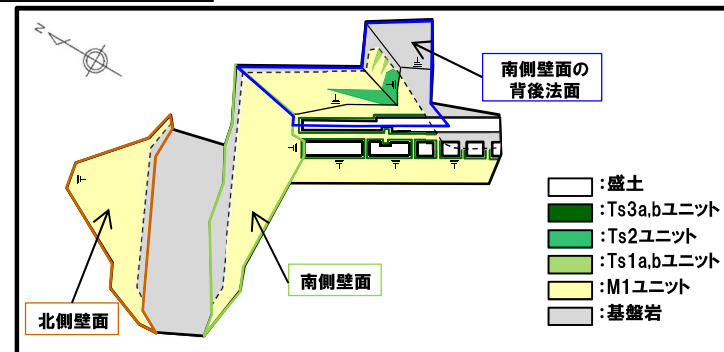
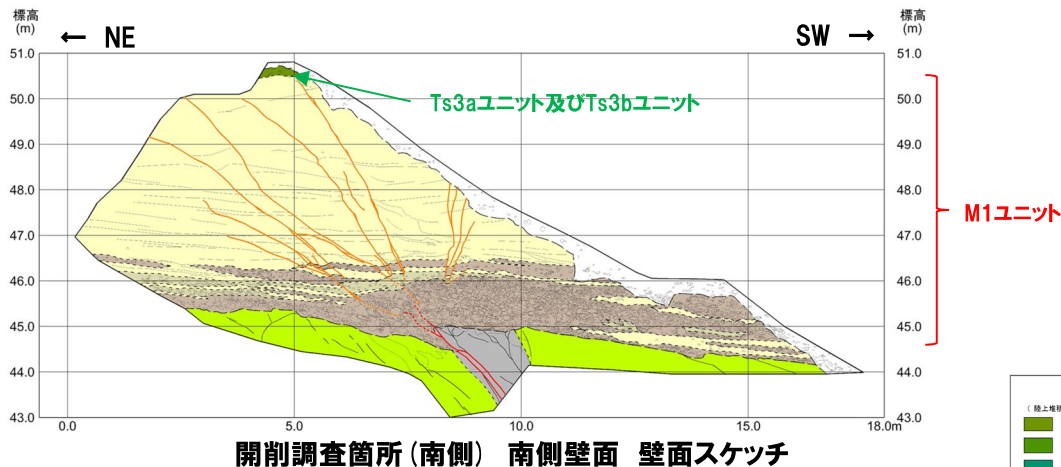


開削調査箇所(南側)


②小断層上端付近の詳細観察-X線CT画像観察(1/6) -

一部修正 (R2/4/16審査会合)


- ブロック試料を用いたX線CT画像観察の結果は、以下の状況が認められることから、研磨片観察の結果(本編資料5.2.2章参照)と調和的である。
 - ・Ts3aユニット中に、剪断面は認められない。
 - ・Ts3aユニットの基底面に、小断層による変位は認められない。
- 複数断面において、同様の状況を確認した。

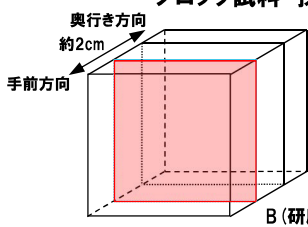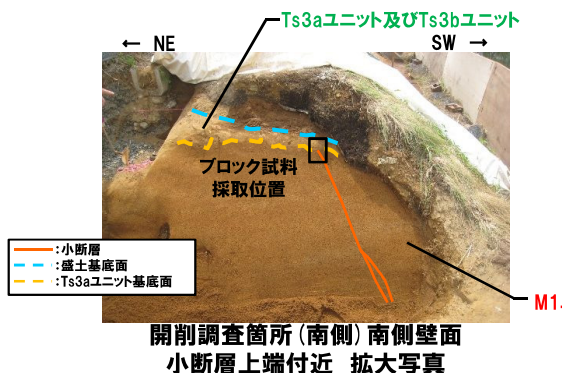

※Ts3aユニット中に認められる水平方向の線構造については、薄片観察の結果、堆積構造と判断される。また、Ts3aユニット基底面にも同様な線構造が認められることから、当該箇所についても併せて薄片観察を実施し、堆積構造と判断している(P224~P235参照)。

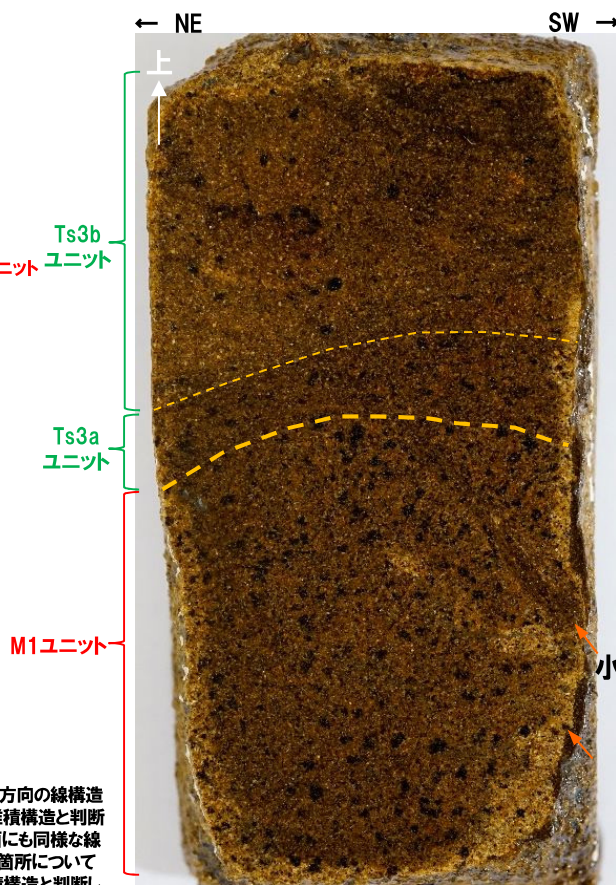

5cm
研磨面(前面) (本編資料5.2.2章参照)

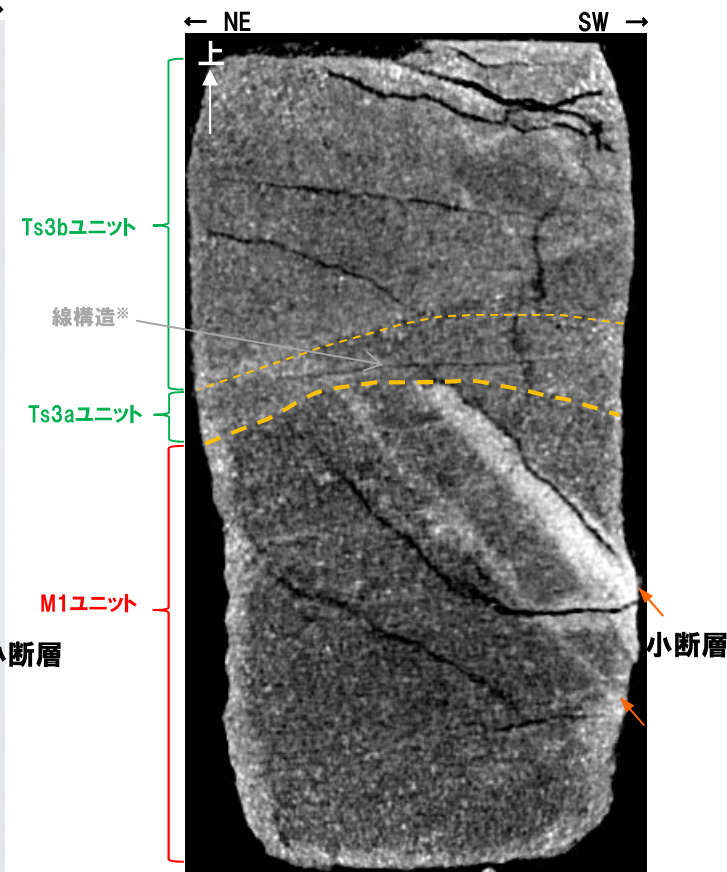


5cm
断面(B): 研磨片作成位置断面


開削調査箇所(南側)

②小断層上端付近の詳細観察-X線CT画像観察(2/6) -


一部修正 (R2/4/16審査会合)

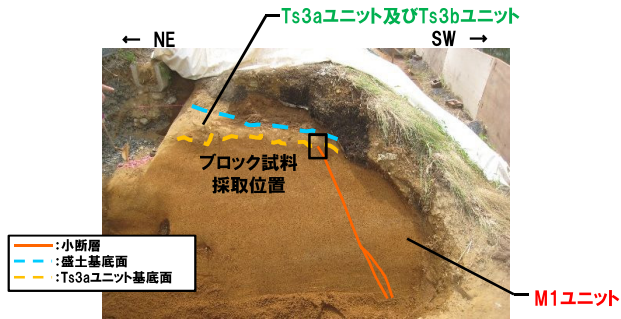

開削調査箇所(南側) 南側壁面
小断層上端付近 拡大写真

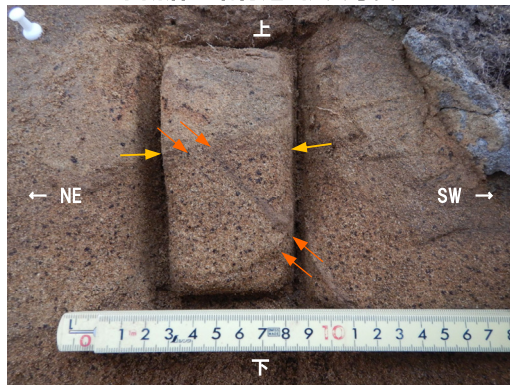

ブロック試料 採取時状況写真

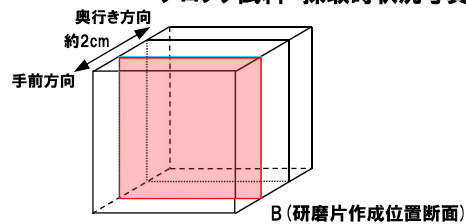

傾斜方向研磨片
(解釈線なし)

5cm

研磨面(前面) (本編資料5.2.2章参照)



X線CT画像


(傾斜方向断面, 解釈線なし)
(断面(B): 研磨片作成位置断面)

5cm


開削調査箇所(南側)

②小断層上端付近の詳細観察-X線CT画像観察(3/6) -

一部修正(R2/4/16審査会合)

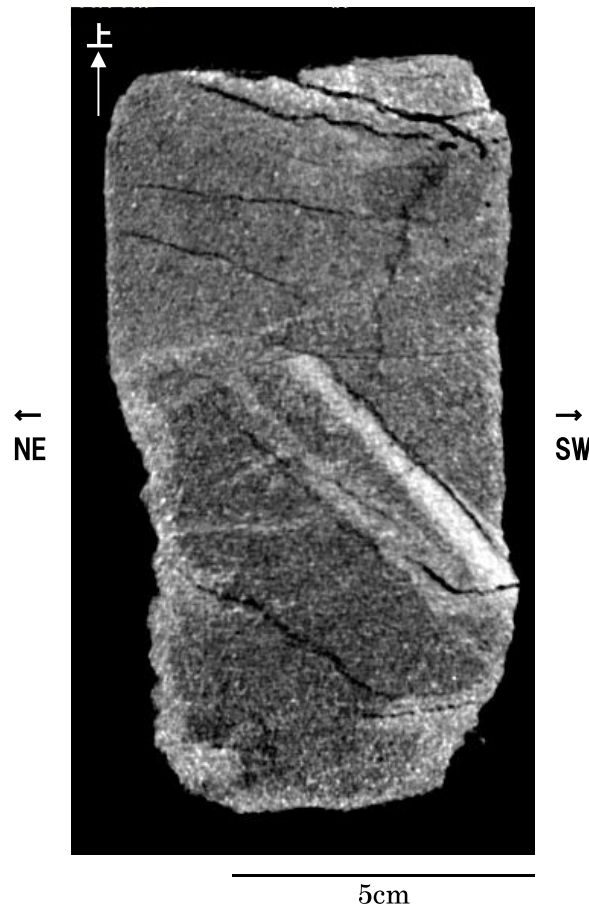

X線CT画像(傾斜方向断面, 解釈線なし)
 (断面(A): 研磨片作成位置断面から手前方向に約5mmの位置)

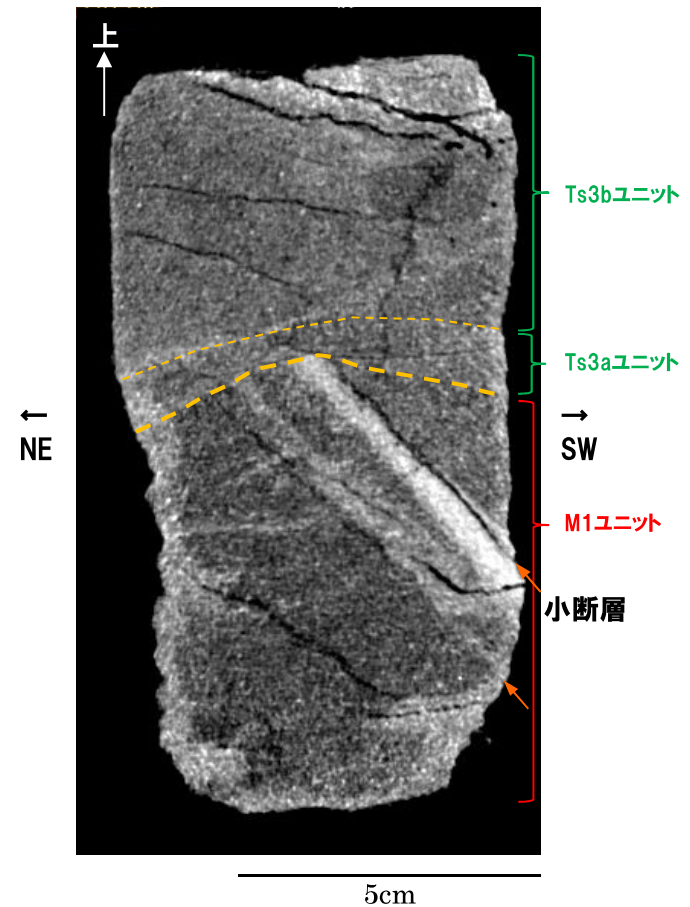


X線CT画像(傾斜方向断面, 解釈線あり)
 (断面(A): 研磨片作成位置断面から手前方向に約5mmの位置)


開削調査箇所(南側)

②小断層上端付近の詳細観察-X線CT画像観察(4/6) -

一部修正(R2/4/16審査会合)

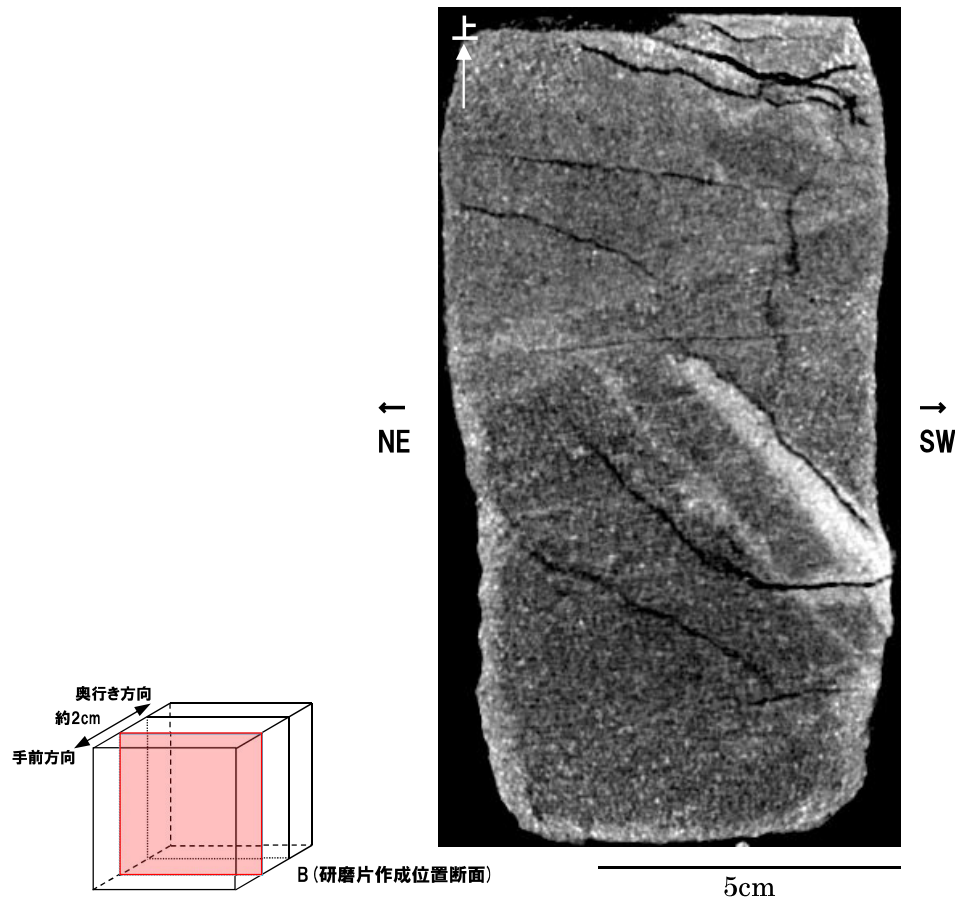

X線CT画像(傾斜方向断面, 解釈線なし)
(断面(B):研磨片作成位置断面, P219断面再掲)

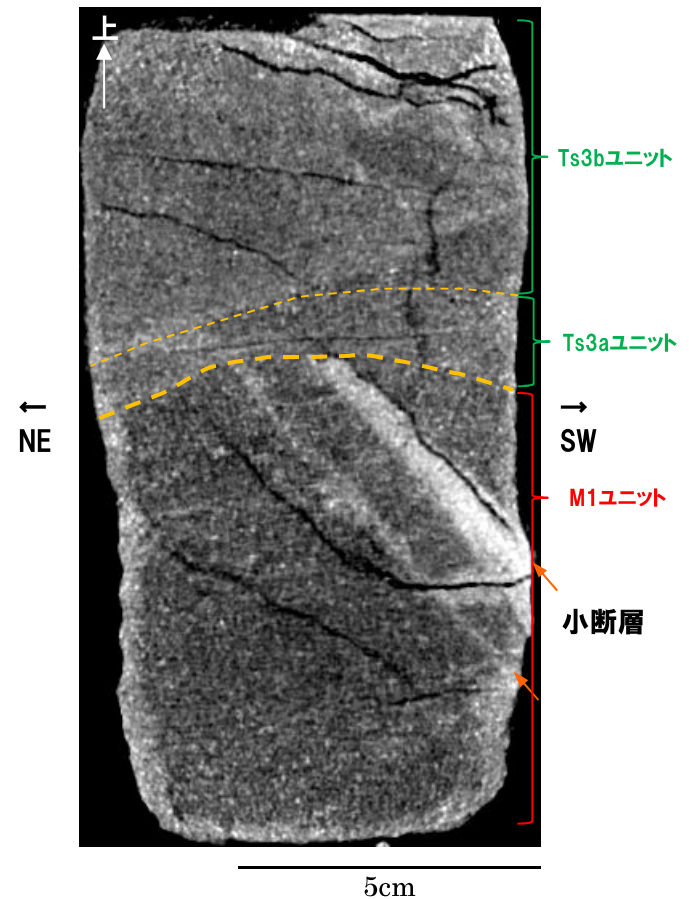

X線CT画像(傾斜方向断面, 解釈線あり)
(断面(B):研磨片作成位置断面, P218断面再掲)

開削調査箇所(南側)

②小断層上端付近の詳細観察-X線CT画像観察(5/6) -

一部修正(R2/4/16審査会合)

