



(1)開削調査箇所(北側)

③-1 小断層の上端付近の詳細観察-M1ユニット下部の砂礫層に認められるF-1断層及び小断層による構造(4/4) -

再掲(R3/2/12審査会合)

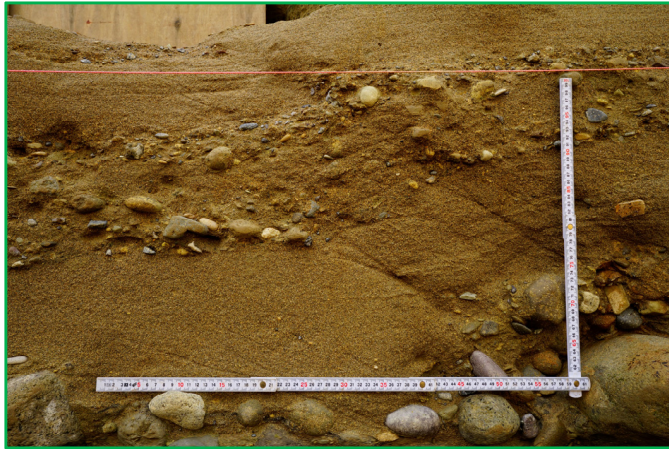

拡大写真②(解釈線なし)

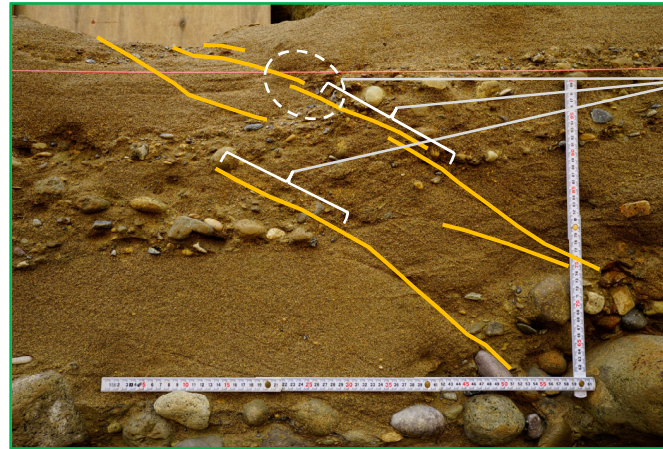

拡大写真②(解釈線あり)

比較的細粒な層相を呈する箇所には、剪断面が認められ、その延長部においては、明瞭な変位を示す箇所(破線囲み位置)が認められる。



拡大写真③(解釈線なし)



拡大写真③(解釈線あり)

F-1断層及び小断層の延長方向に沿った姿勢の礫が認められる。



拡大写真④

長軸が剪断面に平行な礫が認められる。

剪断面


(1)開削調査箇所(北側)

③-2 小断層の上端付近の詳細観察-M1ユニットとTf2ユニットの層相境界 (Tf2ユニットの基底面) 設定の着目点 (1/4) -

一部修正 (R2/8/7審査会合)

【M1ユニットとTf2ユニットの層相境界 (Tf2ユニットの基底面) 設定の着目点】

- Tf2ユニットの基底面は、下位のM1ユニットを侵食する侵食面である。
- M1ユニットは淘汰の良い砂層であること及びTf2ユニットがシルトを含む砂礫層であることを踏まえ、以下の状況に着目し、M1ユニットとTf2ユニットの層相境界 (Tf2ユニットの基底面) を設定した。
 - ・Tf2ユニットがM1ユニットの葉理を切断している場合 (例: 拡大写真①並びにP478~P479の拡大写真③及び④参照)。
 - ・Tf2ユニットの基底面付近において、M1ユニットの葉理が不明瞭になる場合 (例: 拡大写真②及びP478~P479の拡大写真③参照)。
 - ・Tf2ユニットに認められるシルト質な基質の分布により、M1ユニットとTf2ユニットの層相に差異が認められる場合 (例: 拡大写真①参照)。

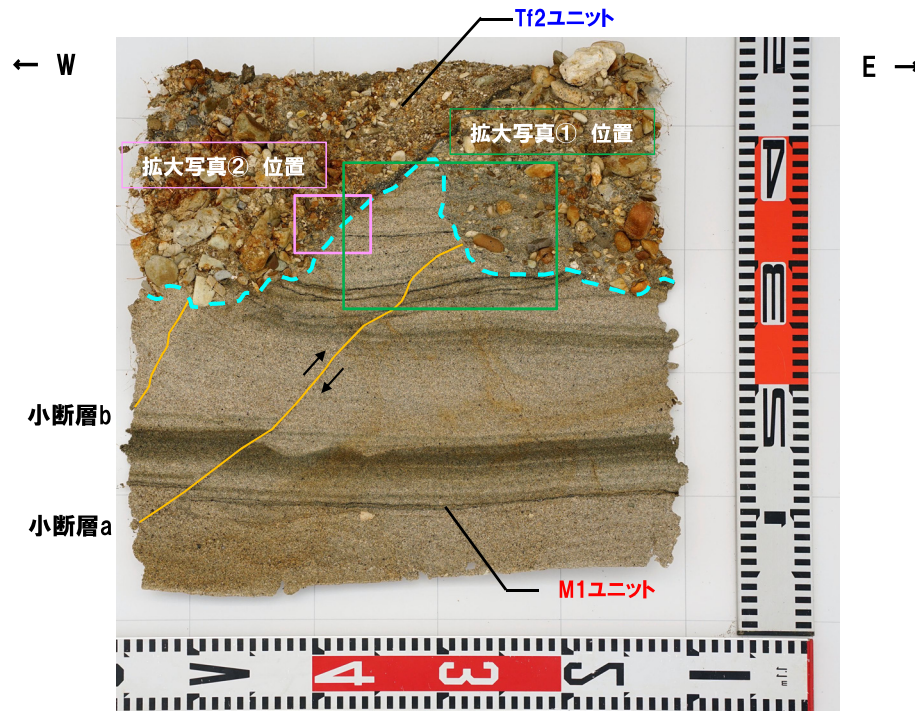


北側壁面追加はぎとり転写試料※ 写真 (左右反転) (解釈線あり)

Tf2ユニットに認められるシルト質な基質の分布により、M1ユニットとの層相に差異が認められる箇所

Tf2ユニットがM1ユニットの葉理を切断している箇所



小断層上端付近 拡大写真① (左右反転) (解釈線あり)

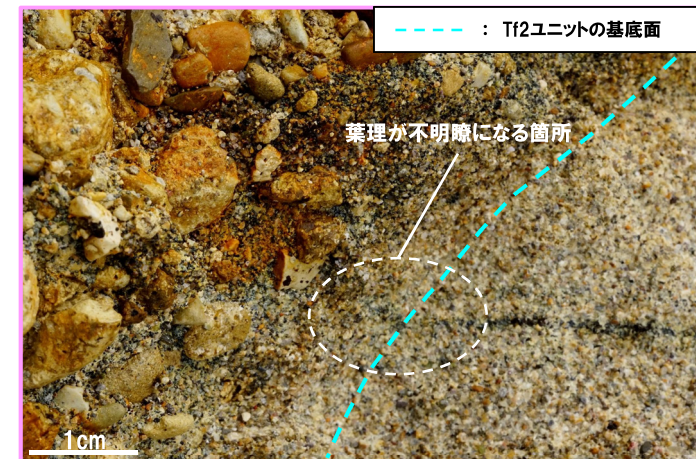


Tf2ユニット基底面付近 拡大写真② (左右反転) (解釈線あり)

※本はぎとり転写試料の作成位置及び詳細観察結果は、P482~P486参照。

(1)開削調査箇所(北側)

③-2 小断層の上端付近の詳細観察-M1ユニットとTf2ユニットの層相境界 (Tf2ユニットの基底面) 設定の着目点 (2/4) -

再掲 (R2/8/7審査会合)

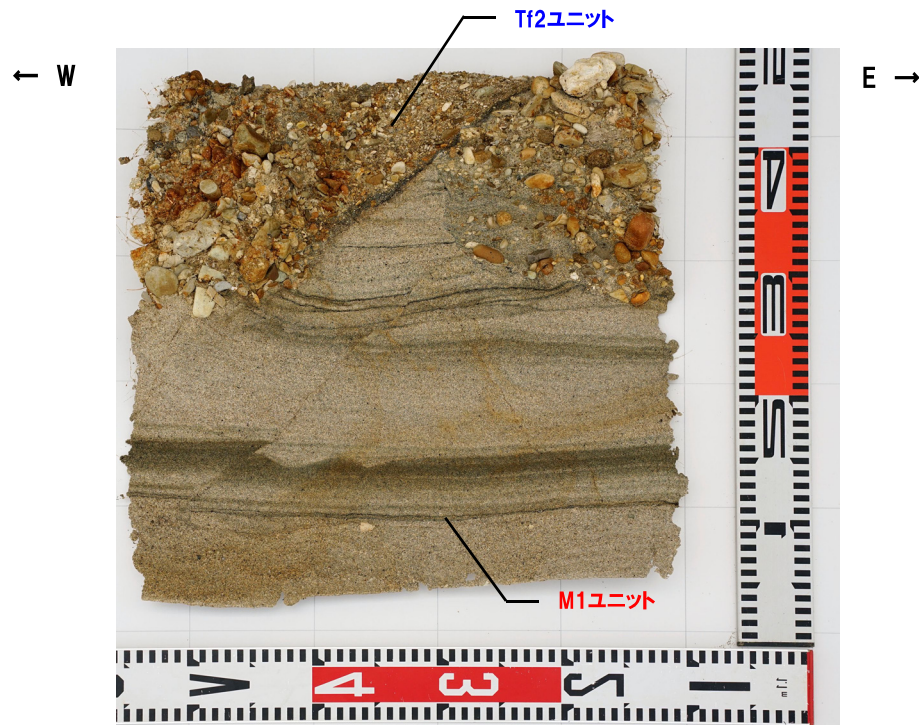

北側壁面追加はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線なし)



小断層上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線なし)




Tf2ユニット基底面付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線なし)


(1)開削調査箇所(北側)

③-2 小断層の上端付近の詳細観察-M1ユニットとTf2ユニットの層相境界 (Tf2ユニットの基底面) 設定の着目点 (3/4) -


一部修正 (R2/8/7審査会合)

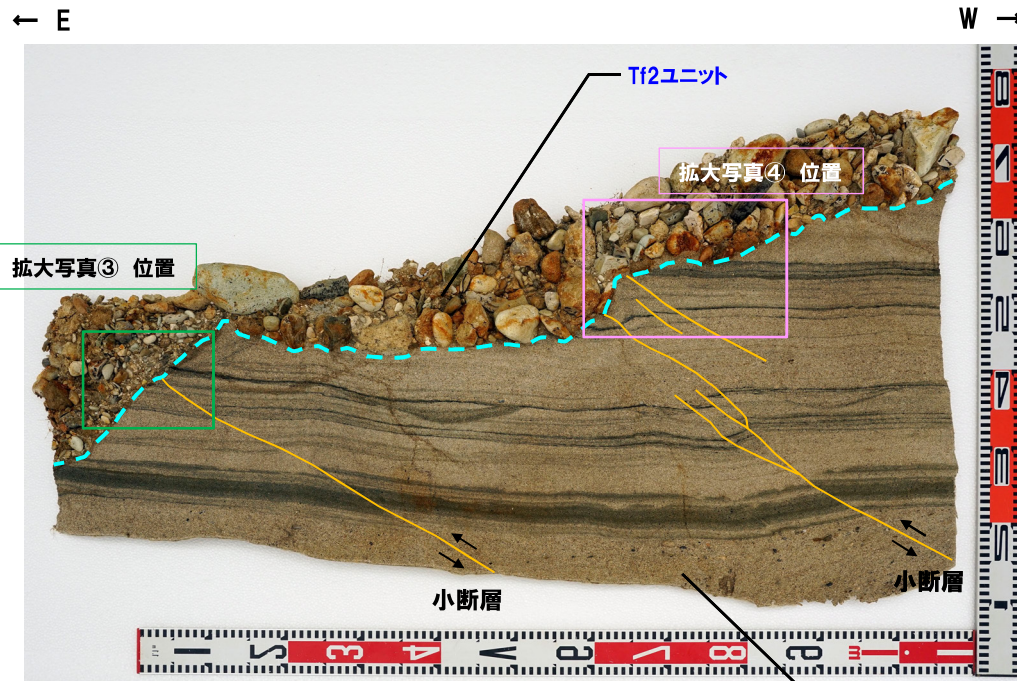

南側壁面追加はぎとり転写試料* 写真(左右反転)(解釈線あり) M1ユニット

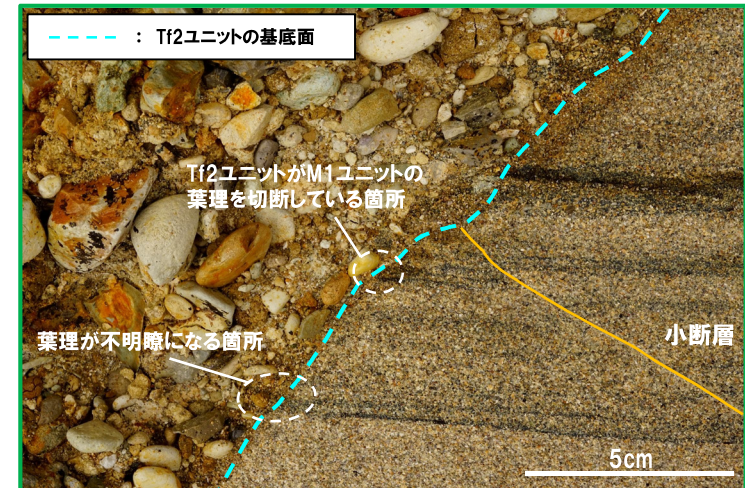

小断層上端付近 拡大写真③(左右反転)(解釈線あり)

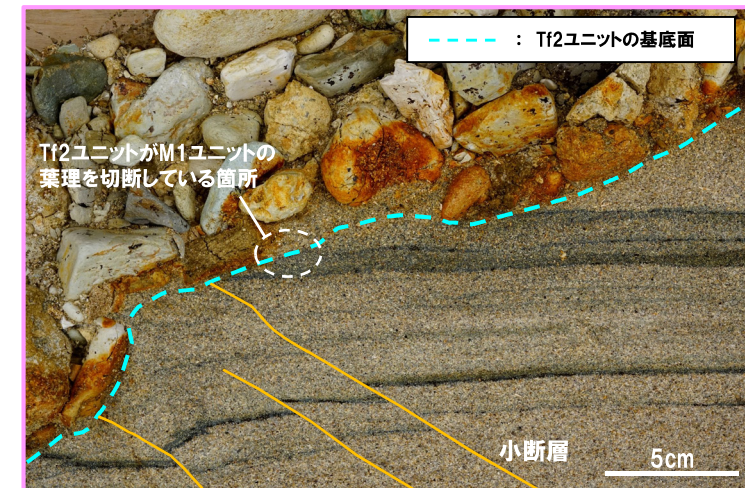

Tf2ユニット基底面付近 拡大写真④(左右反転)(解釈線あり)

*本はぎとり転写試料の作成位置及び詳細観察結果は、P488～P491参照。

(1)開削調査箇所(北側)

③-2 小断層の上端付近の詳細観察-M1ユニットとTf2ユニットの層相境界 (Tf2ユニットの基底面) 設定の着目点 (4/4) -

再掲 (R2/8/7審査会合)



はぎとり転写試料 写真 (左右反転) (解釈線なし)



小断層上端付近 拡大写真③ (左右反転) (解釈線なし)




Tf2ユニット基底面付近 拡大写真④ (左右反転) (解釈線なし)

余白


(1)開削調査箇所(北側)

③-3 小断層上端付近の詳細観察-北側壁面はぎとり転写試料作成位置-

一部修正 (R3/2/12審査会合)

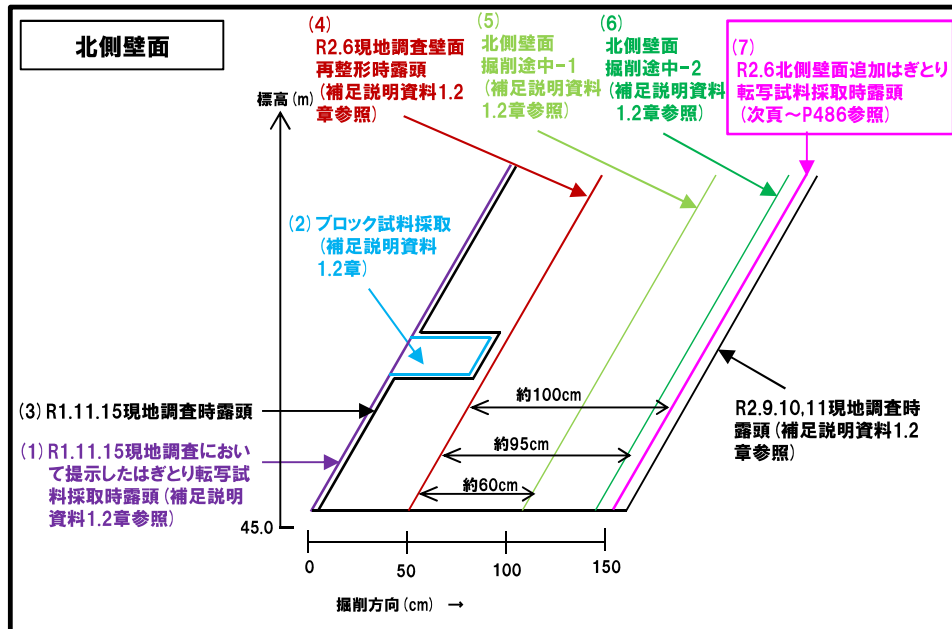


北側壁面 模式断面図

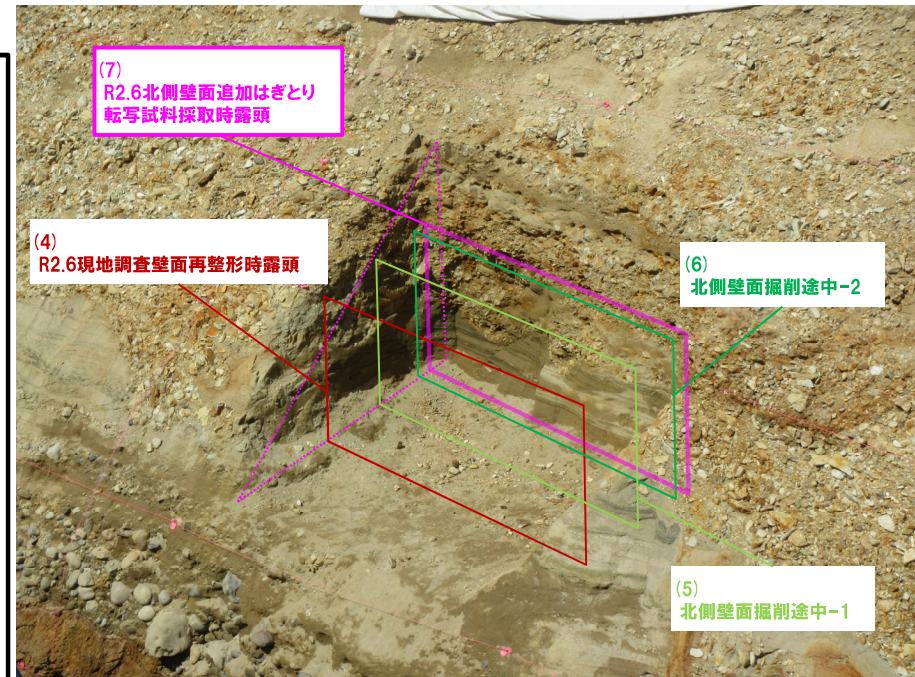


北側壁面 掘削状況 (R2.9撮影)


— : 小断層
- - - : Tf2ユニットの基底面

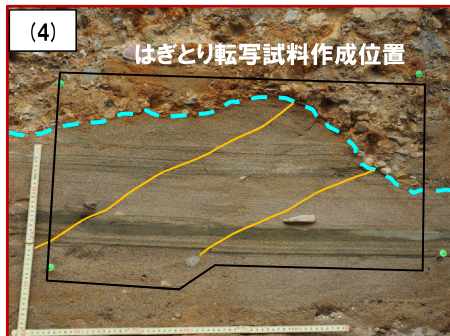


R2.6現地調査壁面再整形時露頭
(補足説明資料1.2章参照)

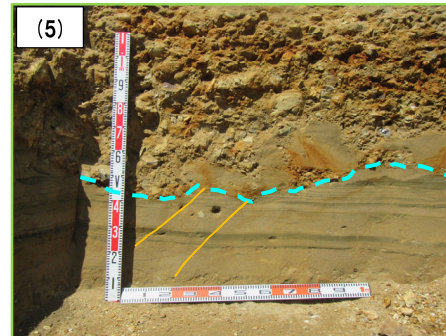

北側壁面掘削途中-1
(補足説明資料1.2章参照)

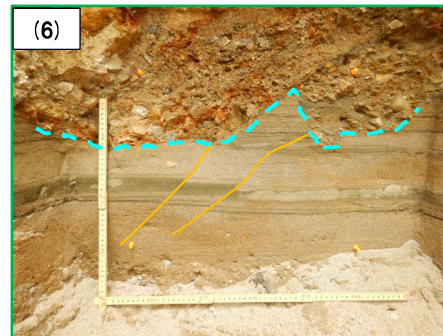

北側壁面掘削途中-2
(補足説明資料1.2章参照)

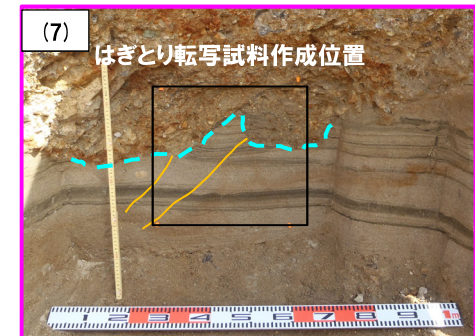

R2.6北側壁面追加はぎとり転写試料
採取時壁面 (次頁~P486参照)


(1)開削調査箇所(北側)

③-4 小断層上端付近の詳細観察-北側壁面追加はぎとり転写試料(1/5)-


一部修正 (R2/8/7審査会合)

(北側壁面追加はぎとり転写試料)


- R1.11.15現地調査時の壁面から奥行き方向に掘削を行い、M1ユニット及びTf2ユニットの層相境界付近において、露頭観察及びはぎとり転写試料を作成し、地質構造の観察を実施した。
- 北側壁面追加はぎとり転写試料は、R1.11.15現地調査時の壁面から約100cm奥行き方向で作成したものである。
- 本はぎとり転写試料は、M1ユニットにおいて、小断層による葉理のズレがTf2ユニットの基底面直下で認められること及びTf2ユニットは砂礫層であるため、Tf2ユニットの基底面直下の変位量が小さい場合においても、小断層による変位・変形の有無が確認できる比較的細粒な層相を呈する断面である。

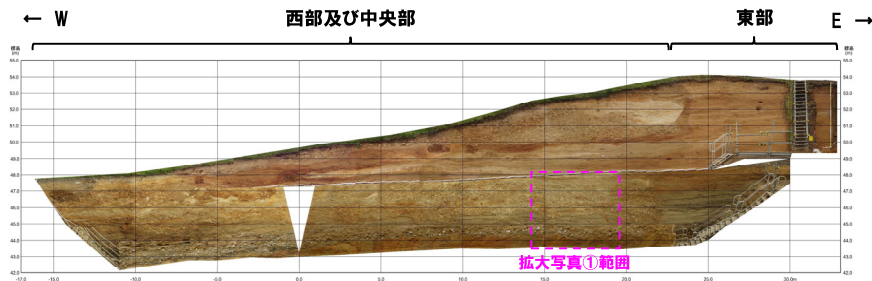

開削調査箇所(北側)北側壁面写真

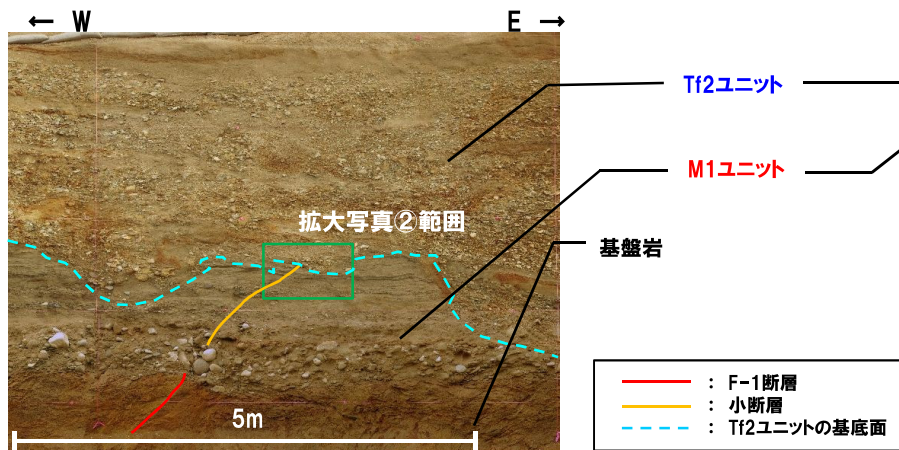

拡大写真①(解釈線あり)

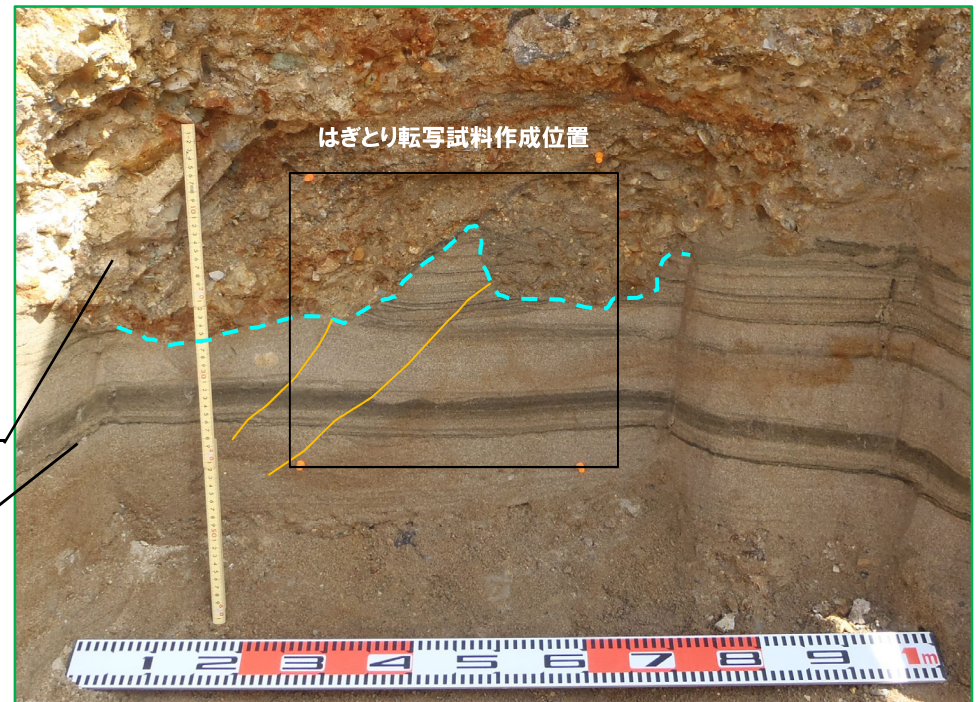


拡大写真②(解釈線あり)

拡大写真①は、R1.11.15現地調査において提示したはぎとり転写試料作成前の写真を案内図として用いている。


(1)開削調査箇所(北側)

③-4 小断層上端付近の詳細観察-北側壁面追加はぎとり転写試料(2/5) -


一部修正 (R2/8/7審査会合)

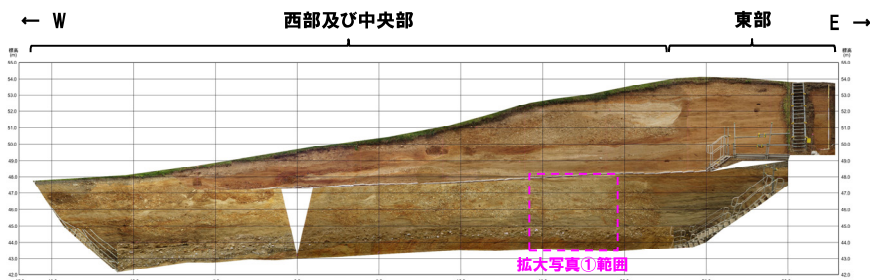

開削調査箇所(北側)北側壁面写真

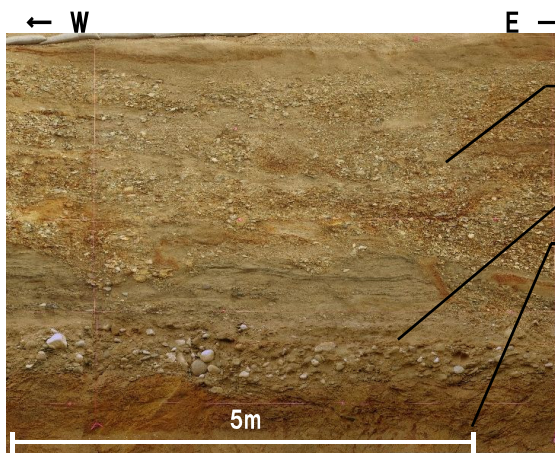

拡大写真① (解釈線なし)

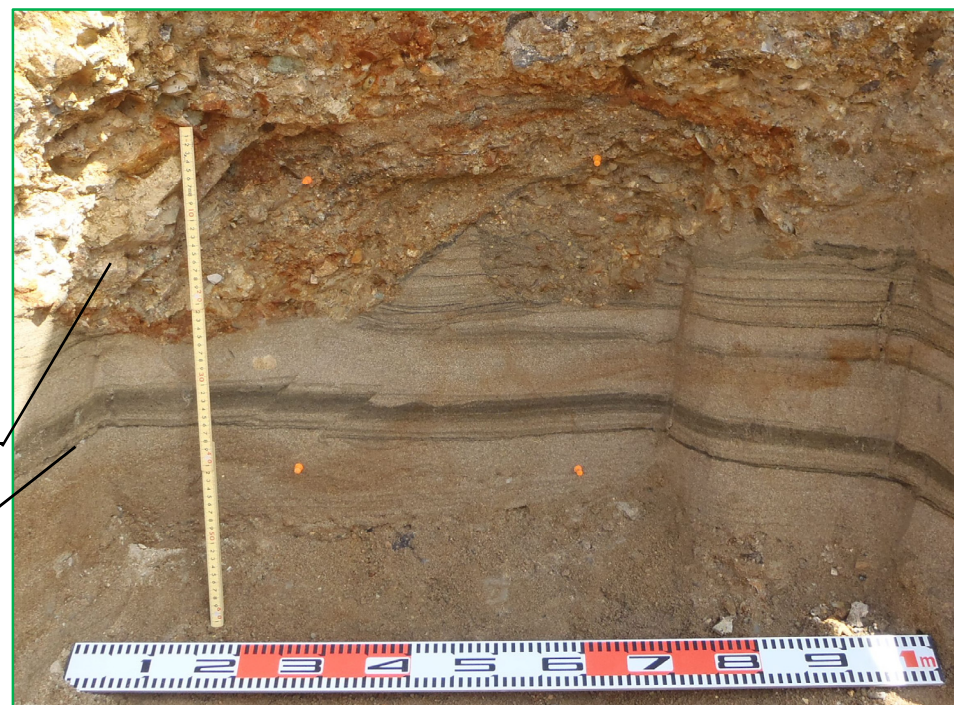

拡大写真② (解釈線なし)

拡大写真①は、R1.11.15現地調査において提示したはぎとり転写試料作成前の写真を案内図として用いている。

(1)開削調査箇所(北側)


③-4 小断層上端付近の詳細観察-北側壁面追加はぎとり転写試料(3/5) -

一部修正 (R2/8/7審査会合)

【観察結果】

- 本はぎとり転写試料は、M1ユニットにおいて、小断層による葉理のズレがTf2ユニットの基底面直下で認められること及びTf2ユニットは砂礫層であるため、Tf2ユニットの基底面直下の変位量が小さい場合においても、小断層による変位・変形の有無が確認できる比較的細粒な層相を呈する断面である。
- F-1断層に関連する小断層は、M1ユニットに変位を与えており、Tf2ユニットの基底面直下まで剪断面が連続し、変位が認められる。
- 小断層に顕著な見かけ変位量の減衰は認められない。
- Tf2ユニットの基底面に、小断層による変位は認められない。
- Tf2ユニット中の比較的細粒な層相を呈する箇所に、剪断面は認められない。
- Tf2ユニットに、堆積構造の乱れは認められない。

黒色の線構造が認められる(詳細は、補足説明資料1.2章参照)。

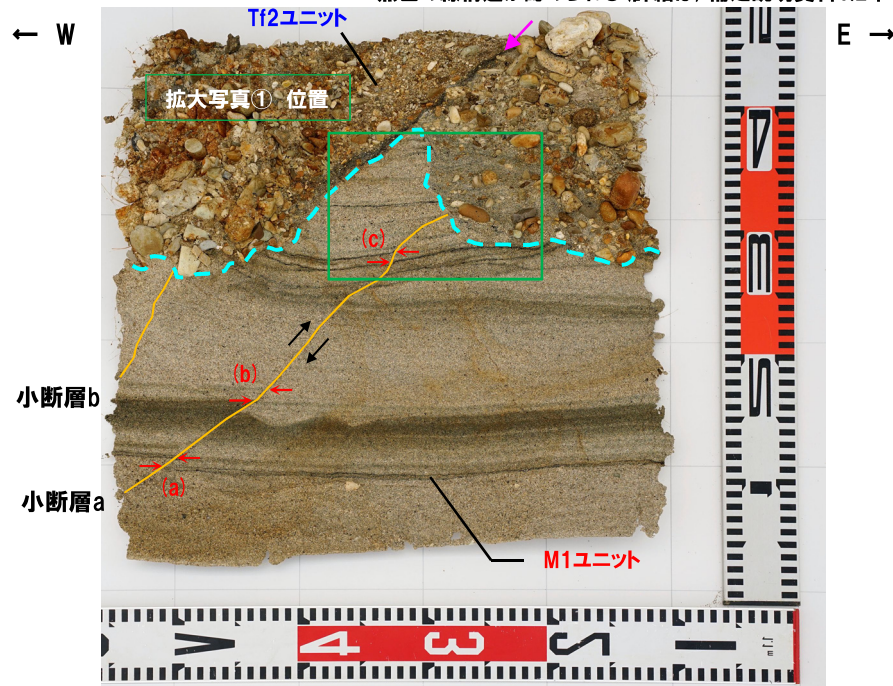

はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線あり)

← : 見かけ変位量の計測箇所(砂層中の葉理のズレ)

見かけ変位量 : (a) 約13mm
 (b) 約13mm
 (c) 約10mm



小断層a上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線あり)



小断層a上端付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線あり)

(1)開削調査箇所(北側)

③-4 小断層上端付近の詳細観察-北側壁面追加はぎとり転写試料(4/5)-

再掲(R2/8/7審査会合)



はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線なし)



小断層a上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線なし)




小断層a上端付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線なし)

(1)開削調査箇所(北側)

③-4 小断層上端付近の詳細観察-北側壁面追加はぎとり転写試料(5/5) -

再掲(R2/8/7審査会合)


----- : T12ユニットの基底面

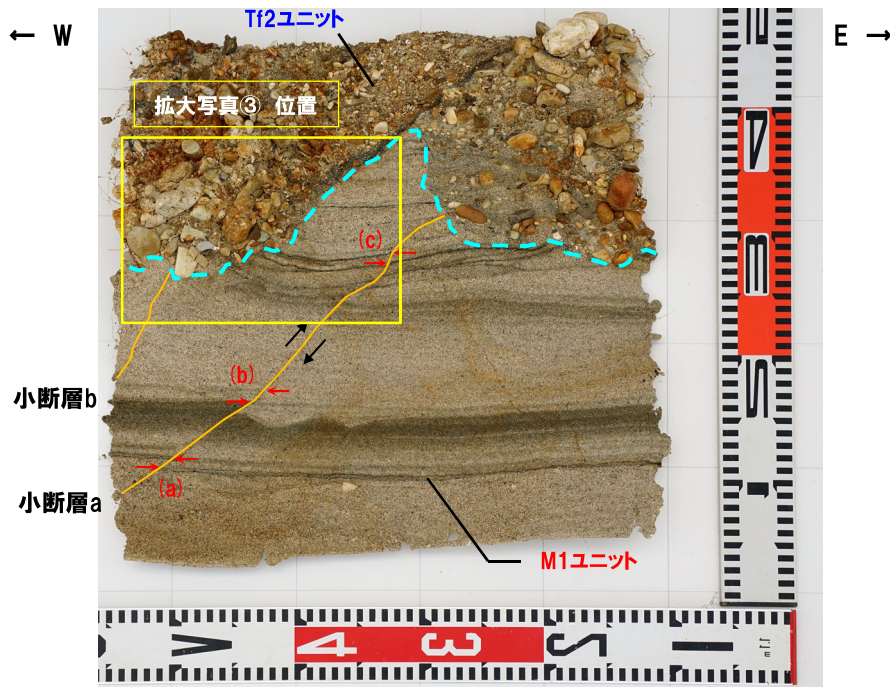


はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線あり)

← : 見かけ変位量の計測箇所(砂層中の葉理のスレ)

見かけ変位量 : (a) 約13mm
(b) 約13mm
(c) 約10mm

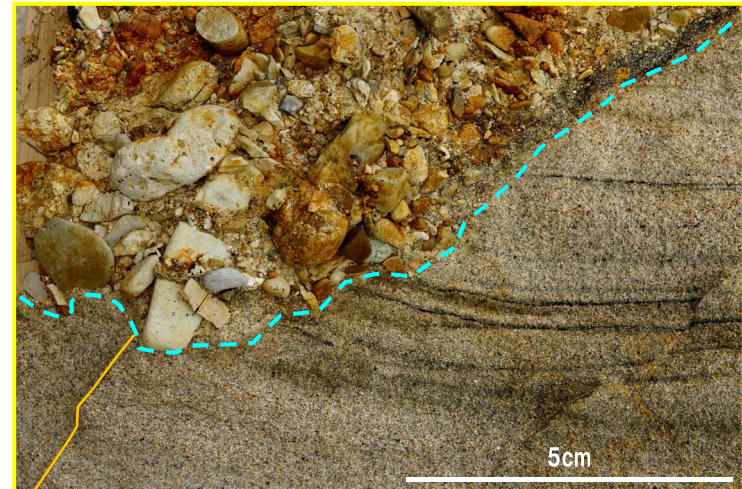

小断層b 小断層b上端付近 拡大写真③(左右反転)(解釈線あり)

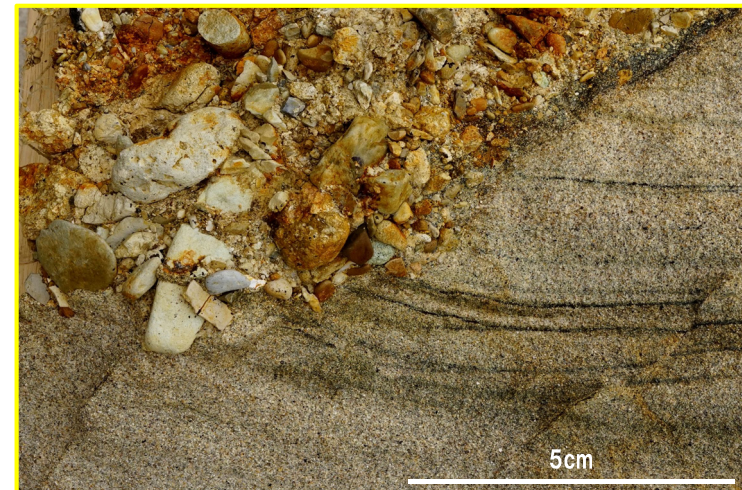


小断層b上端付近 拡大写真③(左右反転)(解釈線なし)


(1)開削調査箇所(北側)

③-5 小断層上端付近の詳細観察-南側壁面はぎとり転写試料作成位置-

一部修正 (R3/2/12審査会合)

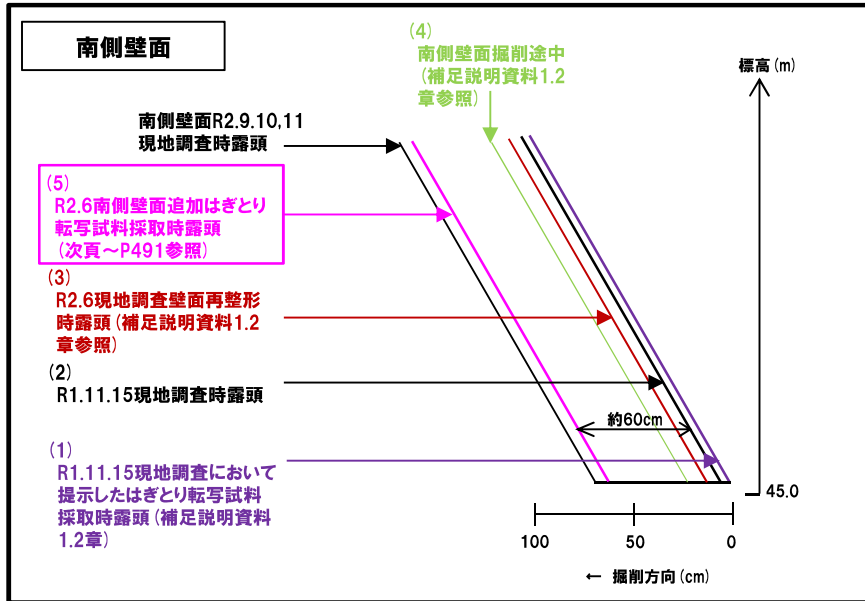


南側壁面 模式断面図

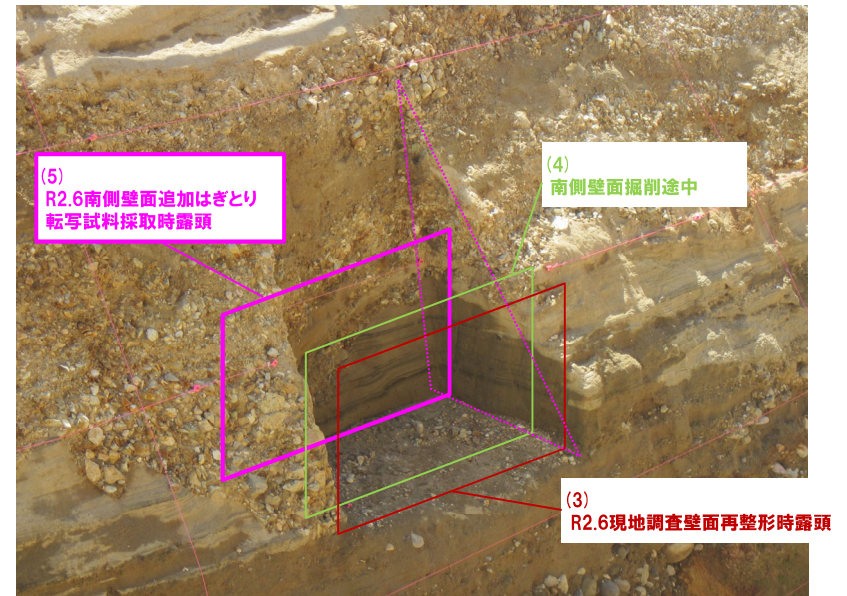


南側壁面 掘削状況 (R2.9撮影)


— : 小断層
 - - - : Tf2ユニットの基底面

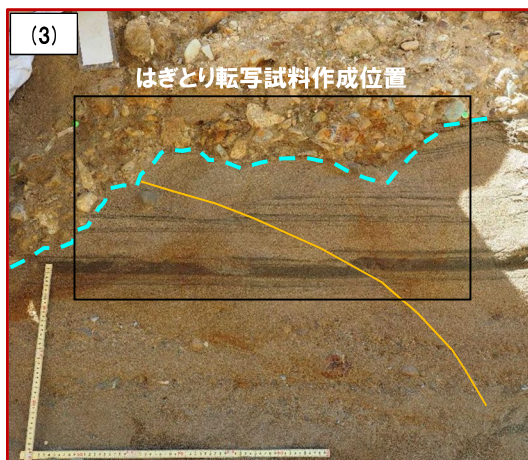

R2.6現地調査壁面再整形時露頭 (補足説明資料1.2章参照)

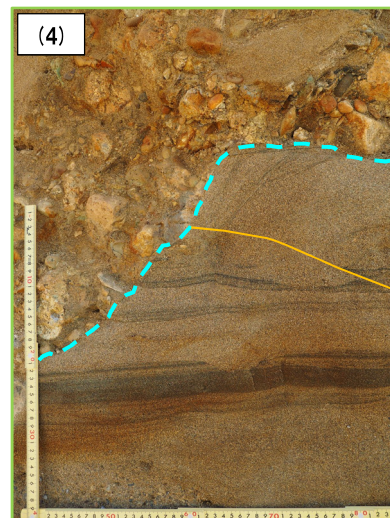

南側壁面掘削途中 (補足説明資料1.2章参照)

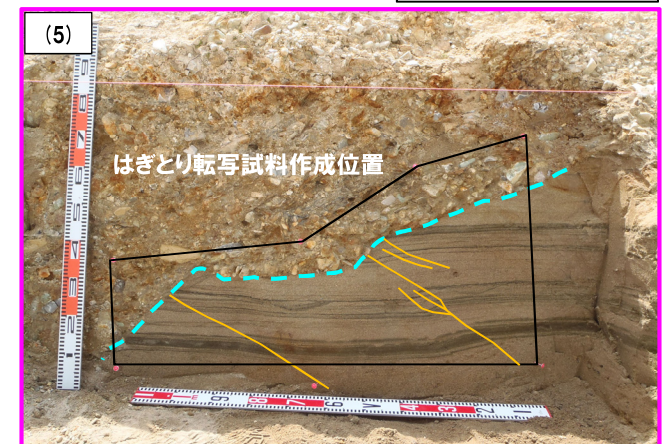

R2.6南側壁面追加はぎとり転写試料採取時露頭 (次頁~P491参照)


(1)開削調査箇所(北側)

③-6 小断層上端付近の詳細観察-南側壁面追加はぎとり転写試料(1/4) -


一部修正 (R2/8/7審査会合)

(南側壁面追加はぎとり転写試料)



- R1.11.15現地調査時の壁面から奥行き方向に掘削を行い、M1ユニット及びTf2ユニットの層相境界付近において、露頭観察及びはぎとり転写試料を作成し、地質構造の観察を実施した。
- 南側壁面追加はぎとり転写試料は、R1.11.15現地調査時の壁面から約60cm奥行き方向で作成したものである。
- 本はぎとり転写試料は、M1ユニットにおいて、小断層による葉理のズレがTf2ユニットの基底面直下で認められること及びTf2ユニットは砂礫層であるため、Tf2ユニットの基底面直下の変位量が小さい場合においても、小断層による変位・変形の有無が確認できる比較的細粒な層相を呈する断面である。

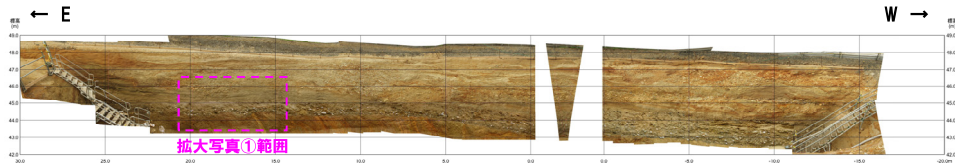

開削調査箇所(北側)南側壁面写真

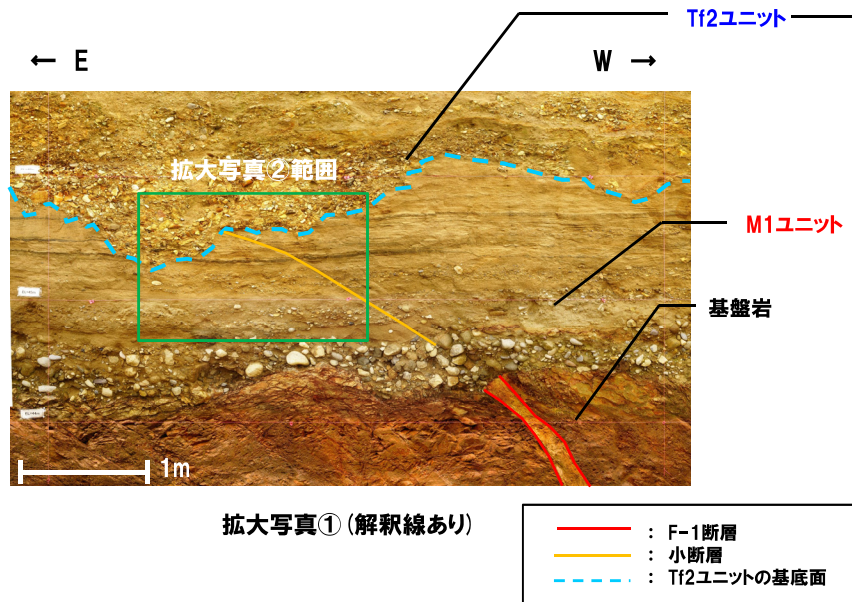

拡大写真①(解釈線あり)

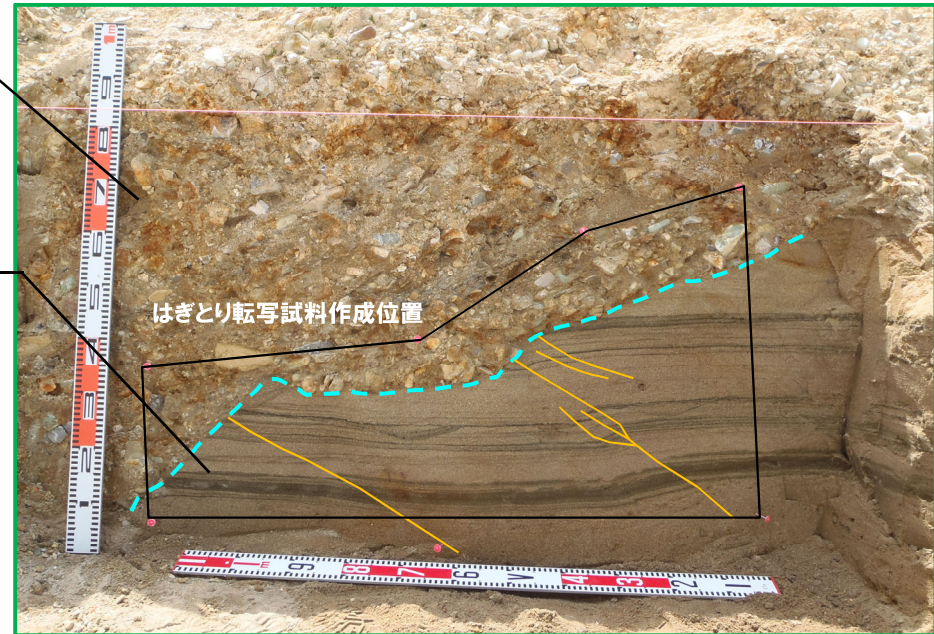


拡大写真②(解釈線あり)

拡大写真①は、R1.11.15現地調査において提示したはぎとり転写試料作成前の写真を案内図として用いている。


(1)開削調査箇所(北側)

③-6 小断層上端付近の詳細観察-南側壁面追加はぎとり転写試料(2/4)-


一部修正(R2/8/7審査会合)

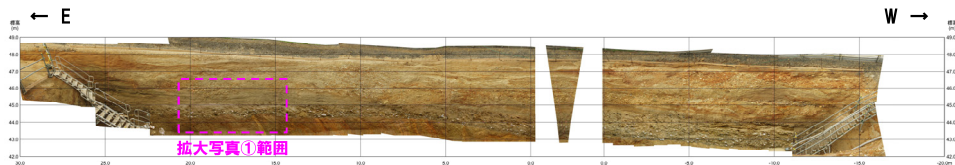

開削調査箇所(北側)南側壁面写真

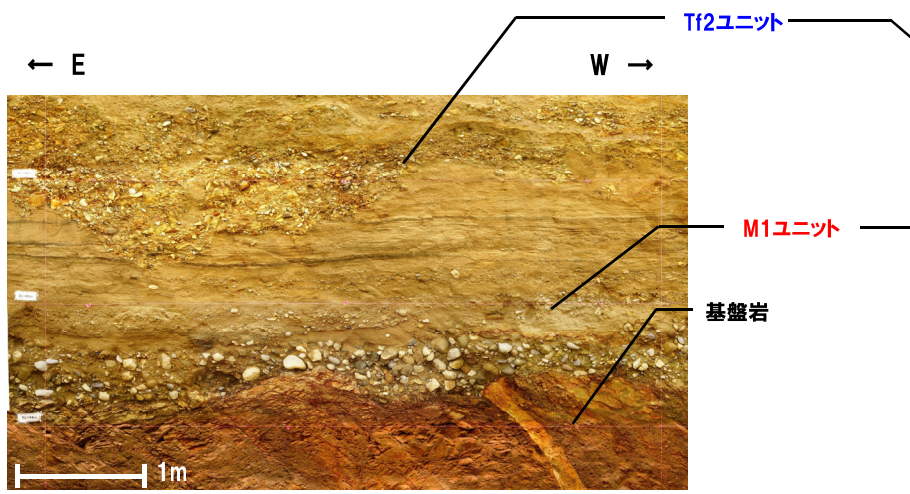

拡大写真①(解釈線なし)

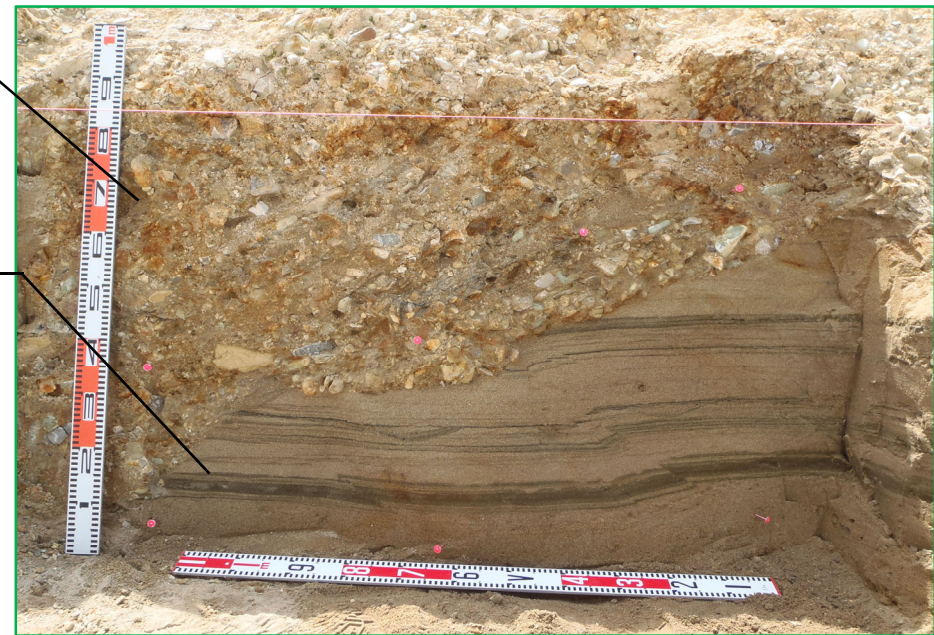

拡大写真②(解釈線なし)

拡大写真①は、R1.11.15現地調査において提示したはぎとり転写試料作成前の写真を案内図として用いている。


(1)開削調査箇所(北側)

③-6 小断層上端付近の詳細観察-南側壁面追加はぎとり転写試料(3/4) -

一部修正 (R2/8/7審査会合)

【観察結果】


- 本はぎとり転写試料は、M1ユニットにおいて、小断層による葉理のズレがTf2ユニットの基底面直下で認められること及びTf2ユニットは砂礫層であるため、Tf2ユニットの基底面直下の変位量が小さい場合においても、小断層による変位・変形の有無が確認できる比較的細粒な層相を呈する断面である。
- F-1断層に関連する小断層は、M1ユニットに変位を与えており、Tf2ユニットの基底面直下まで剪断面が連続し、変位が認められる。
- 小断層に顕著な見かけ変位量の減衰は認められない。
- Tf2ユニットの基底面に、小断層による変位は認められない。
- Tf2ユニット中の比較的細粒な層相を呈する箇所に、剪断面は認められない。
- Tf2ユニット中の礫は、基底面(チャンネル壁)に沿って比較的定向配列しており、堆積構造の乱れは認められない。

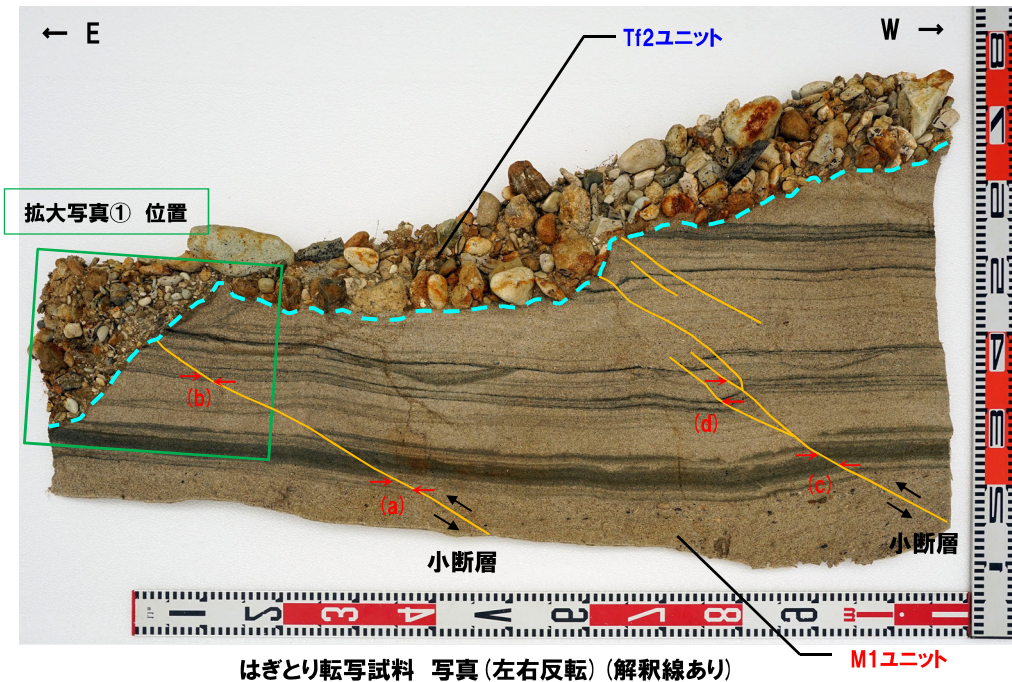


はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線あり)

← :見かけ変位量の計測箇所(砂層中の葉理のズレ)

見かけ変位量: (a)約24mm, (b)約12mm
(c)約21mm, (d)約25mm

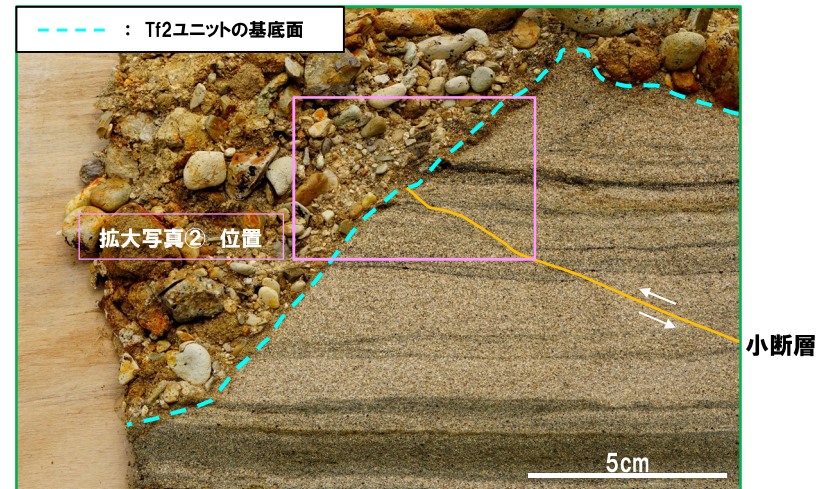

小断層上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線あり)

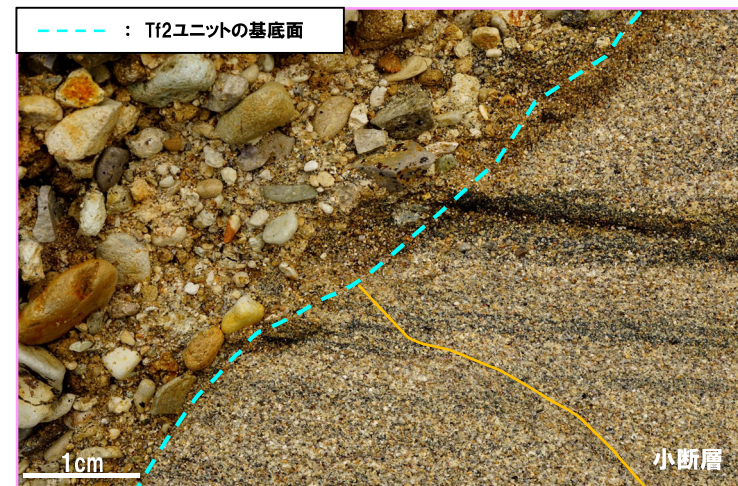

小断層上端付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線あり)

(1)開削調査箇所(北側)

③-6 小断層上端付近の詳細観察-南側壁面追加はぎとり転写試料(4/4)-

再掲(R2/8/7審査会合)



はぎとり転写試料 写真(左右反転)(解釈線なし)

M1ユニット



小断層上端付近 拡大写真①(左右反転)(解釈線なし)



小断層上端付近 拡大写真②(左右反転)(解釈線なし)


(1)開削調査箇所(北側)

③-7 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(1/2)-


一部修正 (R1/11/7審査会合)

- 北側壁面において採取したブロック試料について、マイクロフォーカスX線CT画像※により、内部構造を観察した。
- はざとり転写試料と同様、F-1断層に関連する小断層は、ブロック試料中で明瞭に2条に分岐している。
- 分岐した2条の小断層は、それぞれTf2ユニットの基底面(チャンネル壁)直下まで変位を与えている。
- 小断層の見かけ変位量は、ブロック下方で約13mm(次頁図(a))、上方で2条に分岐した後も計約13mm(次頁図(b)及び(c)の合計)であり、変位量の減衰は認められない。
- Tf2ユニットの基底面(チャンネル壁)に、2条の小断層による変位は認められない。
- Tf2ユニット中に、剪断面は認められない。
- Tf2ユニット中に、堆積構造の乱れ等は認められない。

※次頁に提示した断面(E)(ブロック試料中央断面)の手前方向及び奥行き方向の断面については、補足説明資料1.2章参照。

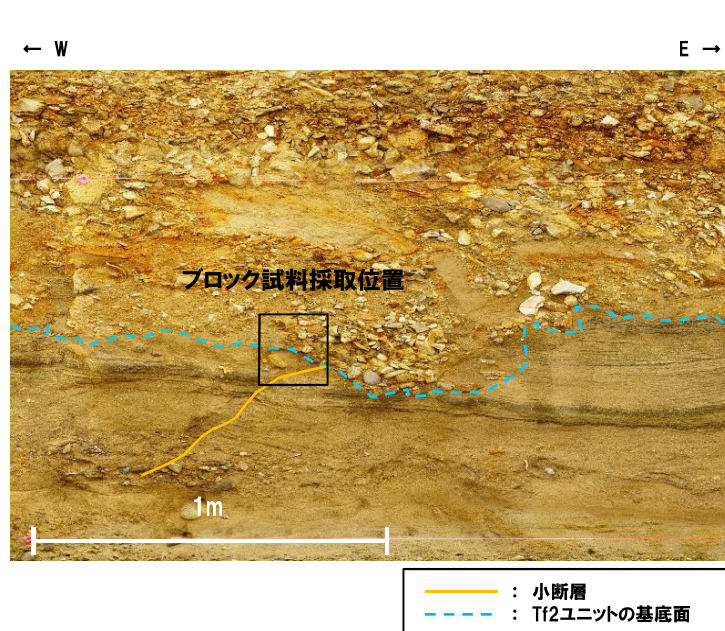

開削調査箇所(北側)北側壁面
小断層上端付近 拡大写真

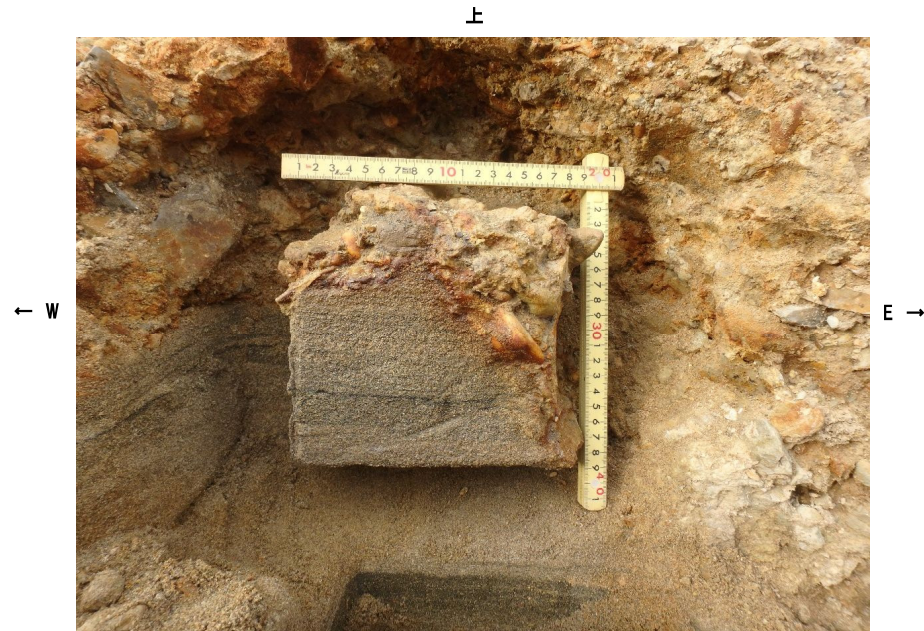


ブロック試料 採取時状況写真


(1)開削調査箇所(北側)

③-7 小断層上端付近の詳細観察-ブロック試料(2/2)-

一部修正 (R1/11/7審査会合)

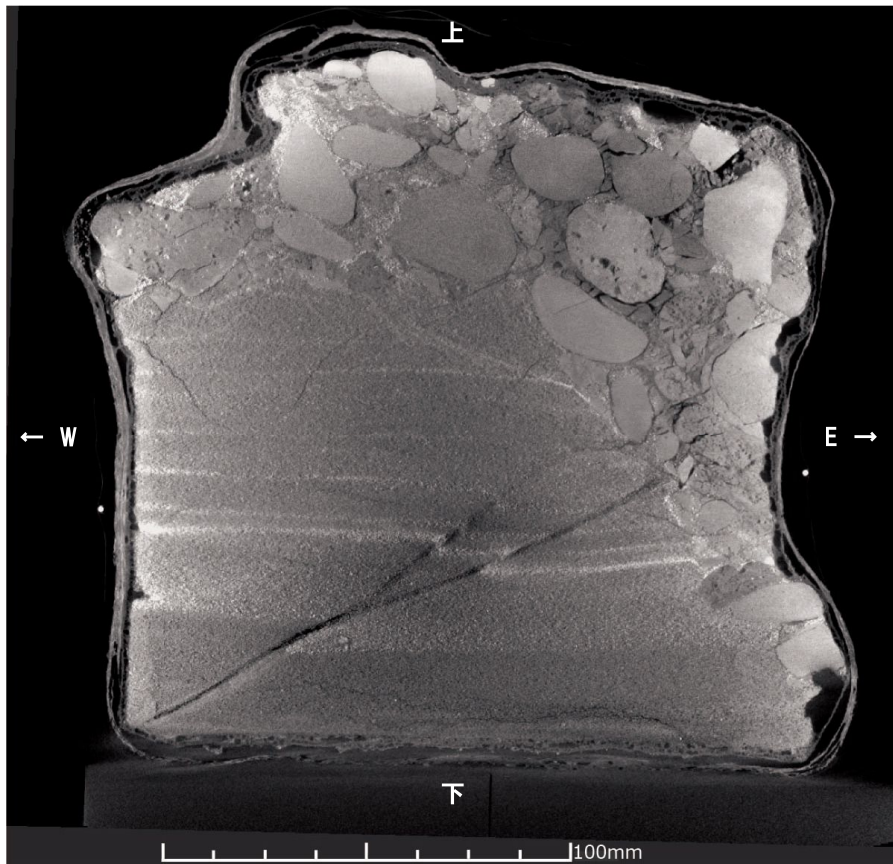


マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線なし)
(断面 (E) : ブロック試料中央断面)

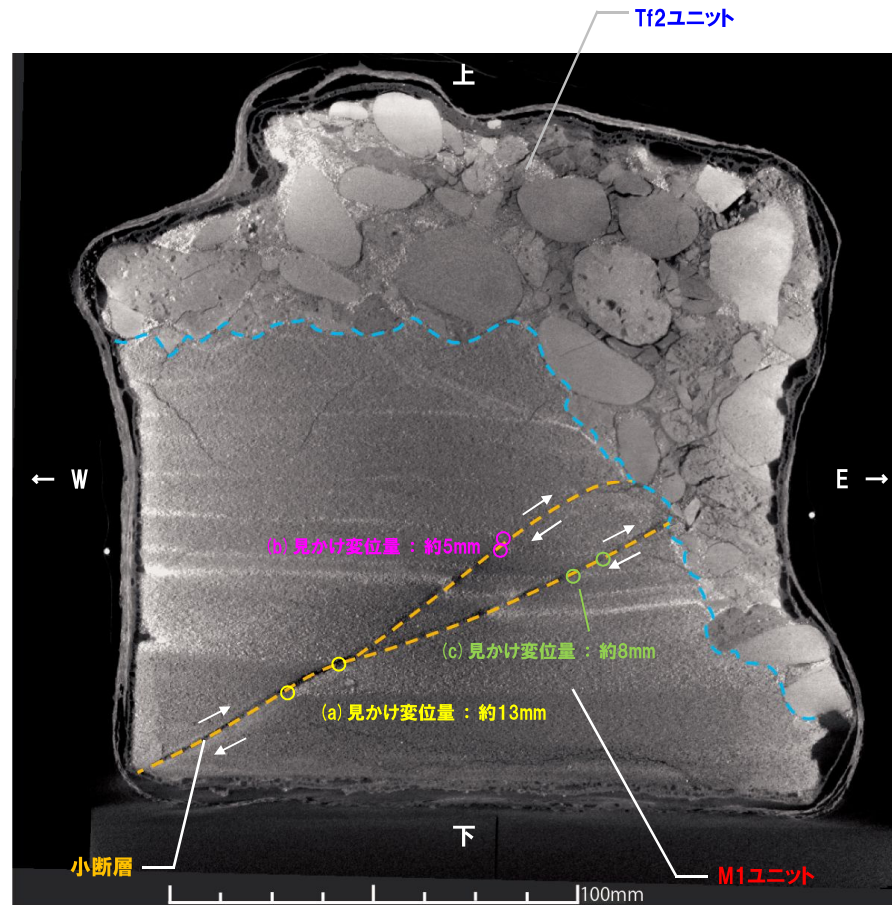

マイクロフォーカスX線CT画像 (解釈線あり)
(断面 (E) : ブロック試料中央断面)

○ : 見かけ変位量の計測箇所(砂層中の葉理のスレ)

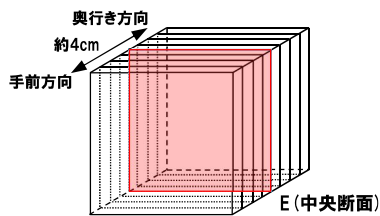

【マイクロフォーカスX線CT 撮影条件】
○画素サイズ : 106 μm/pixel

(2)開削調査箇所(南側)

まとめ(1/6)

一部修正(R2/4/16審査会合)

○開削調査箇所(南側)に認められるF-1断層及び小断層について、以下の検討及び観察を実施した。

検討及び観察

【①F-1断層とその上位に認められる小断層の関連性(P500～P506参照)】

○F-1断層とその上位に認められる小断層の関連性について確認するため、南側壁面及び北側壁面*において、露頭観察を実施。

※北側壁面は、改変により一部消失しており、西上がりの撓曲構造、西上がり逆断層センスの小断層及びF-1断層の上盤側の東上がり逆断層センスの小断層は確認できない。

- F-1断層は、走向・傾斜がNS～N6° W/46° Wで、基盤上面に変位を与えている西上がり逆断層である。
- 小断層は、西上がり逆断層、東上がり逆断層及び東落ち正断層が認められ、M1ユニットの砂層中の葉理等に変位・変形を与えている。
- 小断層のうち、西上がり逆断層センスの小断層は、F-1断層と連続しないものの、F-1断層の延長方向に雁行状に発達している。
- また、F-1断層が認められる基盤岩と小断層が認められるM1ユニットの砂層の間に分布するM1ユニット下部の砂礫層には、西上がりの撓曲構造が認められ、砂礫層中の礫には、再配列が認められる。
- 西上がり逆断層センスの小断層は、上田・谷(1999)の逆断層模型実験結果と調和的である。
- 東上がり逆断層センス及び東落ち正断層センスの小断層は、F-1断層の上盤側において、西上がりの撓曲構造の直上に発達していることから、加藤(2010)を踏まえると、撓曲構造の形成に起因する副次的なものと考えられる。

○小断層は、F-1断層に関連するものと判断される。

【②F-1断層と小断層の累積性(P508～P517参照)】

○F-1断層及び小断層の変位・変形の累積性について確認するため、南側壁面において、見かけ鉛直変位・変形量の計測を実施。

- 基盤岩上面に認められるF-1断層の見かけ変位・変形量及びM1ユニット下部の礫混じり砂層の上面における見かけ鉛直変位・変形量は同程度である。
- M1ユニットの砂層中の小断層の見かけ鉛直変位量の総和(約19.5～22.5cm)は、下方のF-1断層及び小断層の見かけ鉛直変位・変形量(約29～33cm)と比較して小さいものの、M1ユニット下部の砂礫層には撓曲構造が認められることを踏まえると、M1ユニットの砂層も変形を受けているものと考えられることから、鉛直変位・変形量としては、下方の見かけ鉛直変位・変形量と大きな差はないものと考えられる。

○小断層は、F-1断層に関連することを踏まえると、F-1断層及び小断層に変位・変形量の累積は認められない。

(次頁へ続く)

(2)開削調査箇所(南側)

まとめ(2/6)

一部修正(R2/4/16審査会合)

(前頁からの続き)

【③小断層上端付近の詳細観察(P518~P543参照)】

- 上田・谷(1999)によると、未固結層の基底面に逆断層変位が生じた場合、未固結層中に形成される剪断層は、下部から上部へ向って成長するが、まず底盤の断層より低角度で成長し、その後、基盤の断層変位をまかなうように、底盤の断層の延長方向に新たに高角度のものが発生するとされている。
- このことから、F-1断層に関連する小断層のうち、最も高角度で上方まで延長が認められる西上がり逆断層の上端付近において、以下の観察を実施した。
 - ・露頭観察
 - ・はぎとり転写試料を用いた地質構造の観察
 - ・ブロック試料を用いた研磨片観察及びX線CT画像観察



- 露頭観察、はぎとり転写試料及びブロック試料を用いた研磨片において、以下の状況を確認し、Ts3a及びTs3bユニットには小断層による影響が認められない。
 - ・小断層は、M1ユニットに変位を与えており、Ts3a及びTs3bユニットの基底面直下まで剪断面が連続する。
 - ・小断層に見かけ鉛直変位量の減衰は認められない。
 - ・Ts3a及びTs3bユニットの基底面に、小断層による変位は認められない。
 - ・Ts3a及びTs3bユニット中に、剪断面は認められない。



- 小断層の上端部は、以下の状況から、Ts3a及びTs3bユニットに侵食されている。
 - ・小断層は、M1ユニットに変位を与えており、Ts3a及びTs3bユニットの基底面直下まで顕著な減衰をすることなく連続する。
 - ・小断層は、Ts3a及びTs3bユニットに変位・変形を与えていない。
 - ・M1ユニットの上面は、Ts3a及びTs3bユニットに侵食されている。

【④南側壁面の背後法面天端付近に認められる小断層(P544~P548参照)】

- 南側壁面の背後法面天端付近においては、小断層(a)*、高角な西上がりの逆断層(小断層(b))及び高角な東落ち正断層(小断層(c))が認められることから、はぎとり転写試料を作成し、地質構造の観察を実施した。
- また、当該小断層とF-1断層との関連性について考察した。

*小断層(a)は、南側壁面において認められるF-1断層に関連する小断層のうち、最も高角で上方まで延長が認められる西上がり逆断層と走向方向に連続するものであり、P518~P543に示すとおり、各種観察に基づき評価を行っている。



- 南側壁面の背後法面天端付近に認められる小断層について、次頁表のとおり整理した。
- 小断層(b)及び小断層(c)は、F-1断層及び南側壁面に認められる小断層形成の際、海食崖が存在することにより、M1ユニットに局所的な圧縮応力が生じたため、ほぼ同時に形成されたものと推定されることから、F-1断層に関連するものと判断される。
- 小断層は、Ts3aユニットに変位・変形を与えていないと判断される。

(次頁へ続く)

(2)開削調査箇所(南側)

まとめ(3/6)

一部修正(R2/8/7審査会合)

(前頁からの続き)

南側壁面の背後法面天端付近に認められる小断層の整理結果

	走向・傾斜	変位センス	見かけ鉛直変位量	連続性	Ts3a及びTs3bユニットとの関係
小断層(a)	N4° E/50° W	西上がり逆断層	約15cm	・南側壁面において認められるF-1断層に関連する小断層と走向方向に連続する	・Ts3bユニットに変位・変形を与えていない※1
小断層(b) (高角な西上がり逆断層)	N13° W~N14° E/ 78° E~84° W	西上がり逆断層	約1.5cm	・南側壁面の背後法面において連続する	・Ts3aユニットに変位・変形を与えていない
小断層(c) (高角な東落ち正断層)	N36° E/70° E	東落ち正断層	約1.0cm	・南側壁面の背後法面において連続する	・Ts3aユニットに変位・変形を与えていない

※1 背後法面天端付近に認められる小断層(a)の上端付近には、Ts3aユニットは分布していない。




- 小断層(a)、小断層(b)及び小断層(c)は、以下の状況から、F-1断層の最新活動により形成されたものと判断されることから、F-1断層の活動性は小断層の上端部において評価可能である。
- ・小断層は、F-1断層に関連する。
 - ・F-1断層及び小断層に変位・変形量の累積は認められない。
- F-1断層に関連する小断層の上端部は、Ts3a及びTs3bユニットに侵食されている。
- 以上より、Ts3a及びTs3bユニットは、F-1断層の活動性評価を行うことのできる上載地層※2と判断される。
- F-1断層に関連する小断層は、M1ユニットに変位・変形を与えているが、Ts3a及びTs3bユニットに変位・変形を与えていないことから、F-1断層の最新活動は、M1ユニット堆積中若しくは堆積終了後～Ts3a及びTs3bユニット堆積前であり、それ以降の活動は認められない。

※2 開削調査箇所(南側)における上載地層の堆積年代は、5.1.2章参照。

(2)開削調査箇所(南側)

まとめ(4/6)

一部修正(R1/11/7審査会合)

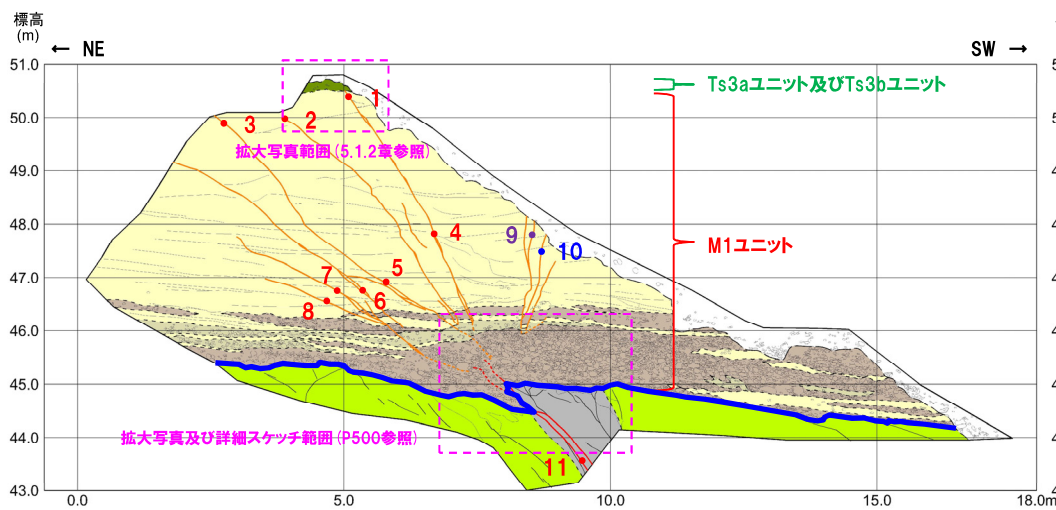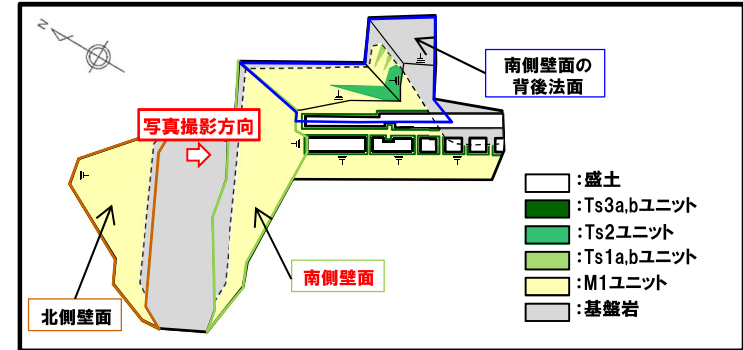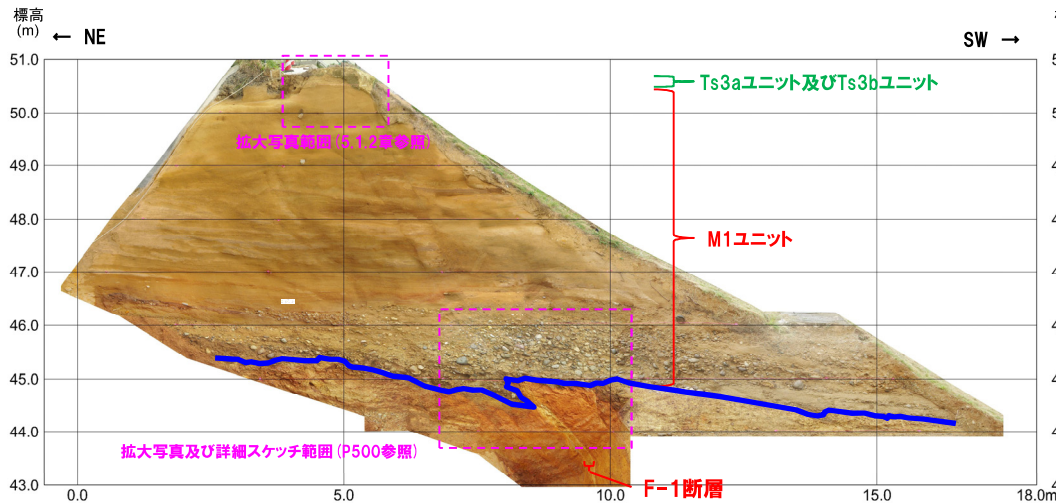

走向・傾斜

【小断層】

- 1. N20° W/50° W
- 2. N22° E/32° W
- 3. N14° E/40° W
- 4. N32° W/73° W
- 5. N42° W/24° W
- 6. N40° W/46° W
- 7. N46° W/36° W
- 8. N50° W/26° W

西上がり逆断層

【F-1断層】

- 9. N2° E/80° W
- 10. N2° W/86° W
- 11. NS/46° W

東上がり逆断層

東落ち正断層

西上がり逆断層

開削調査箇所(南側) 平面模式図

【凡例】

(露上堆積物)	(海成堆積物)	(基盤岩)
礫混じりシルト混じり砂	砂礫	礫混じり砂 礫が混じると砂礫・シルト混じり砂を含む
砂	砂質凝灰岩	火山礫凝灰岩
砂質凝灰岩	砂質凝灰岩	
断層	小断層	大区分 (地質時代による)
変理・堆積構造	F-1断層	細区分 (地質時代の詳細による)
礫		地質境界線

開削調査箇所(南側) 南側壁面 写真及びスケッチ


(凡例) 地層境界

—: 基盤岩上面


(2)開削調査箇所(南側)

まとめ (5/6)


一部修正 (R1/11/7審査会合)

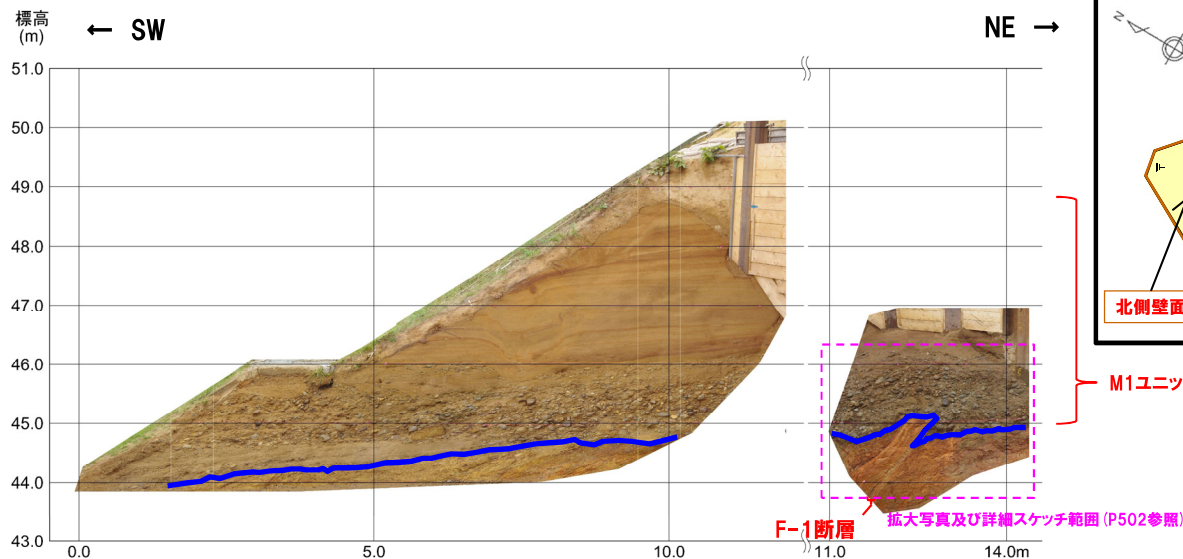

開削調査箇所(南側) 北側壁面写真

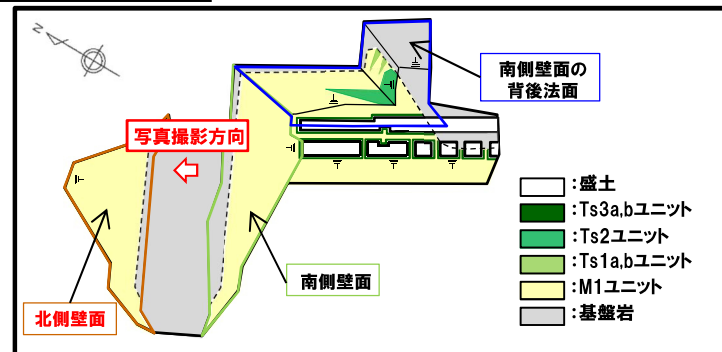


開削調査箇所(南側) 平面模式図

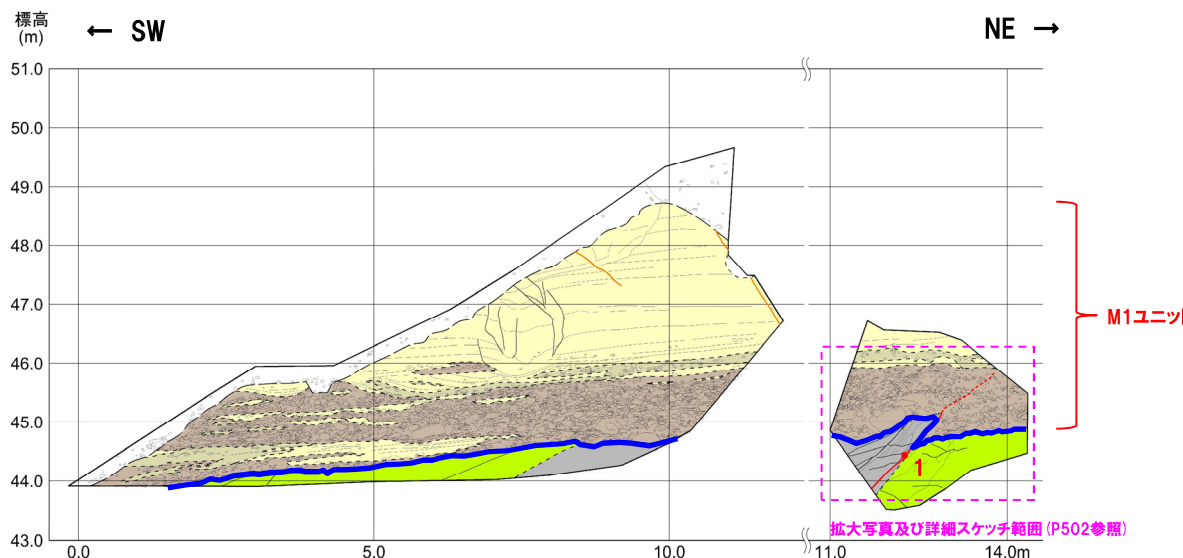

開削調査箇所(南側) 北側壁面スケッチ

【F-1断層】 走向・傾斜
1. N6° W/46° W — 西上がり逆断層

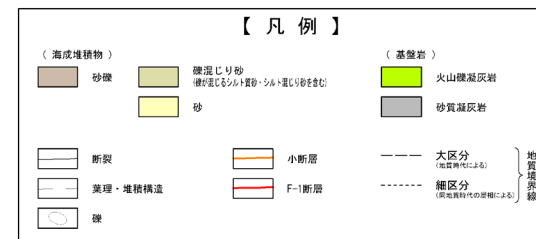


(凡例) 地層境界
— : 基盤岩上面


(2)開削調査箇所(南側)

まとめ(6/6)


一部修正(R2/4/16審査会合)

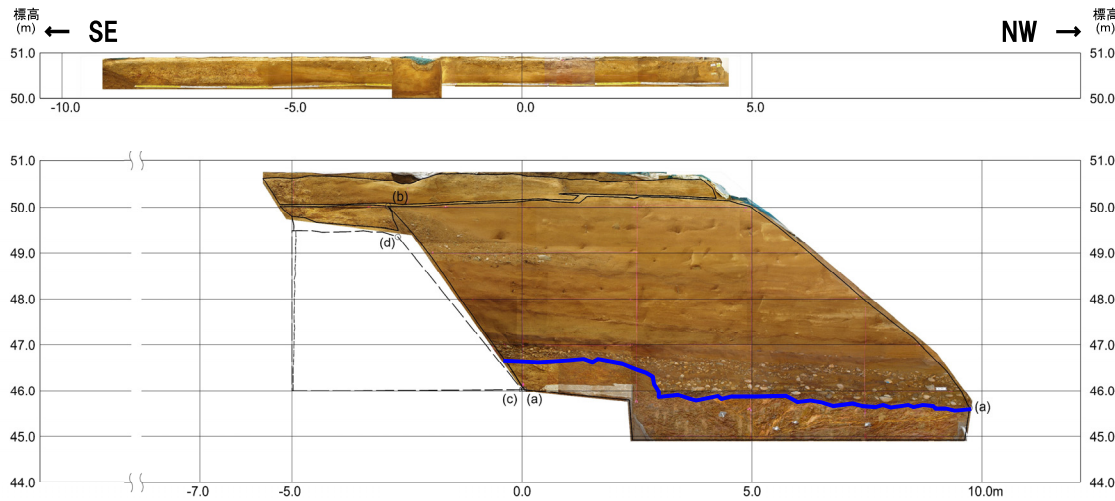

開削調査箇所(南側) 南側壁面の背後法面 壁面写真

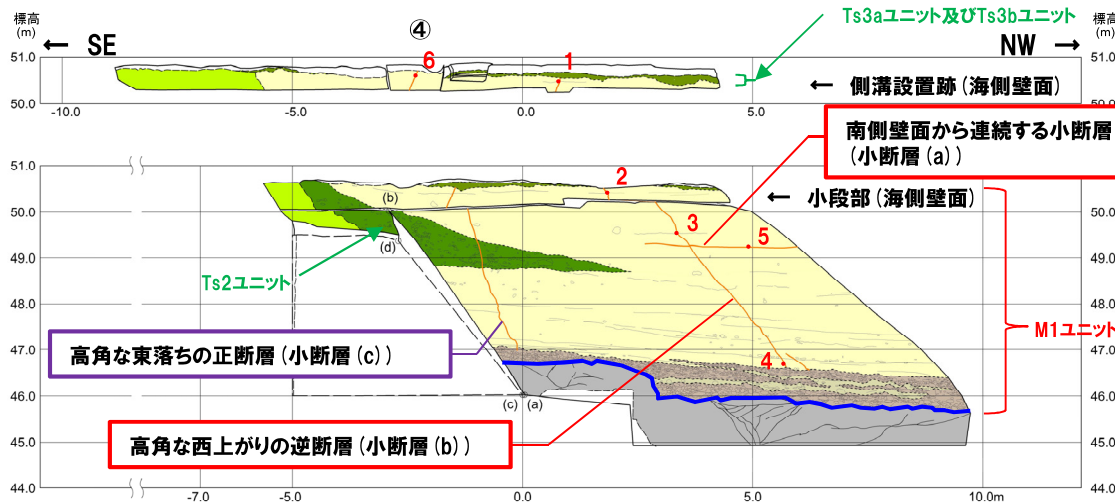

開削調査箇所(南側) 南側壁面の背後法面 壁面スケッチ

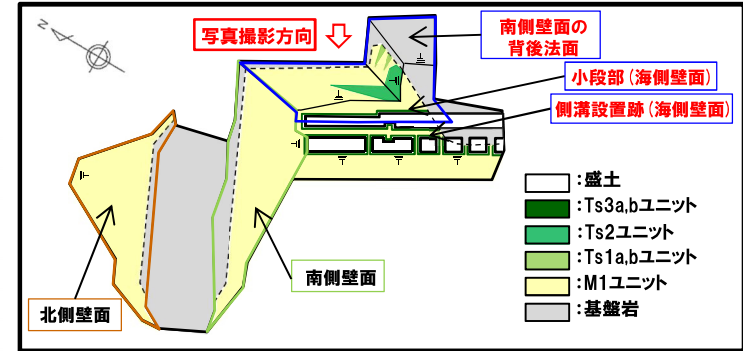



開削調査箇所(南側) 平面模式図

- 走向・傾斜**
- 【高角な西上りの逆断層(小断層(b))】
 - 1. N13° W/78° E*
 - 2. N13° E/82° E*
 - 3. N12° E/84° W
 - 4. N14° E/88° W
 - 【南側壁面から連続する小断層(小断層(a))】
 - 5. N30° W/30° W
 - 【高角な東落ちの正断層(小断層(c))】
 - 6. N36° E/70° E

西上り逆断層

東落ち正断層

※小断層(b)の傾斜方向は上方に向かうに従い西傾斜から東傾斜に変化することで、見かけ正断層センスとなる状況が認められる。

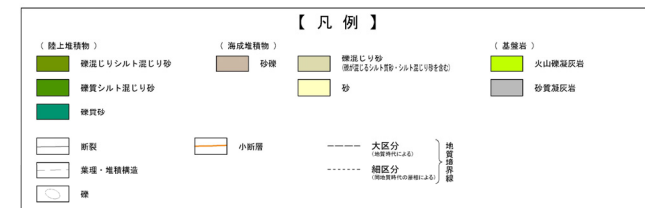

(2)開削調査箇所(南側)



①F-1断層とその上位に認められる小断層の関連性(1/7)

一部修正(R1/11/7審査会合)

(南側壁面)

- F-1断層は、走向・傾斜がNS/46°Wで、基盤岩上面に変位を与えている西上がり逆断層(下図①の範囲)であり、M1ユニットの砂礫層に剪断面が連続する。
- 小断層は、西上がり逆断層(次頁図②の範囲)並びに東上がり逆断層及び東落ち正断層(次頁図③の範囲)が認められ、M1ユニットの砂層中の葉理及び砂礫層中の比較的細粒な層相を呈する箇所に変位・変形を与えている。
- 小断層のうち、西上がり逆断層センスの小断層は、F-1断層と連続しないものの、F-1断層の延長方向に雁行状に発達している。

(次頁へ続く)

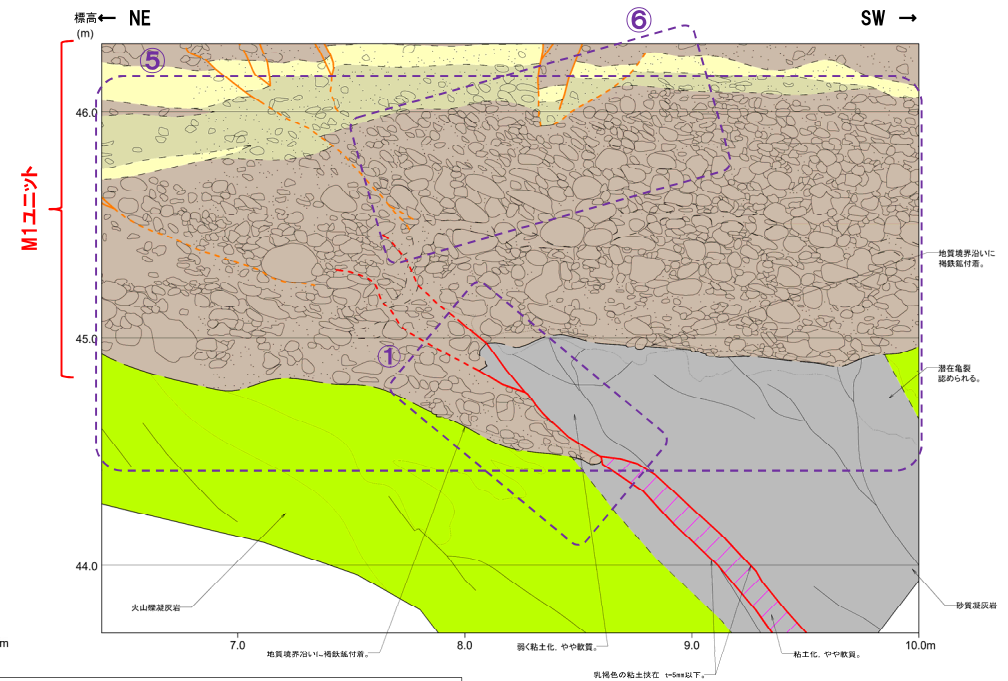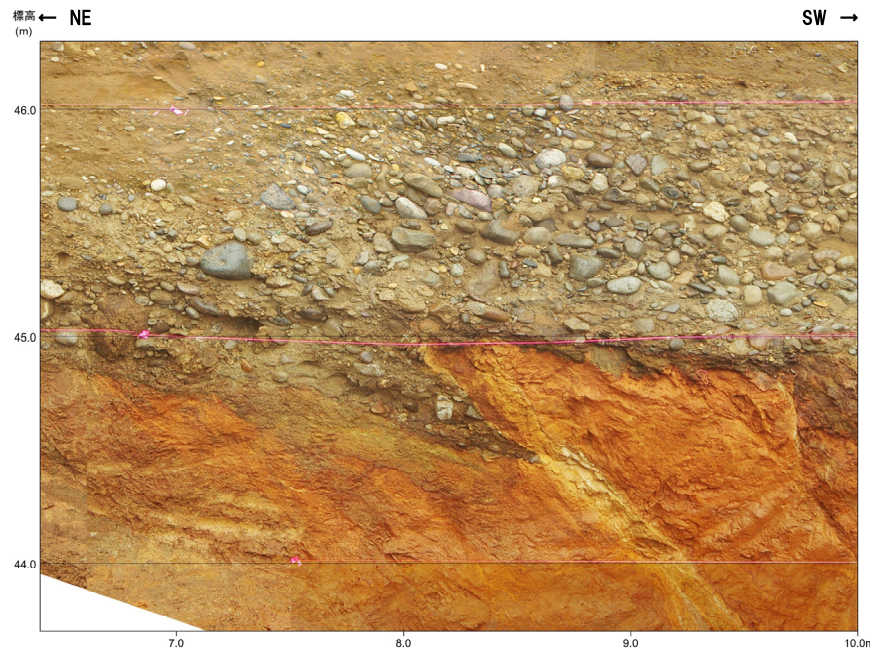

【凡例】

(葉理層相)	葉理付砂	(基盤岩)	火山礫層灰岩	断層	小断層	大断層
砂礫	砂	砂質凝灰岩	砂	葉理・層理構造	F-1断層	細断層
				壁		壁

開削調査箇所(南側)南側壁面 F-1断層付近 拡大写真

開削調査箇所(南側)南側壁面 F-1断層付近 詳細スケッチ


(2)開削調査箇所(南側)

①F-1断層とその上位に認められる小断層の関連性(2/7)

一部修正(R1/11/7審査会合)

(前頁からの続き)

- また、F-1断層が認められる基盤岩と小断層が認められるM1ユニットの砂層の間に分布するM1ユニット下部の砂礫層には、西上がりの撓曲構造(下図④及び前頁⑤の範囲)が認められ、砂礫層中の礫には、再配列(前頁図⑥の範囲)が認められる。
- 西上がり逆断層センスの小断層は、上田・谷(1999)の逆断層模型実験結果と調和的である(P504~P505参照)。
- 東上がり逆断層センス及び東落ち正断層センスの小断層は、F-1断層の上盤側において、西上がりの撓曲構造の直上に発達していることから、加藤(2010)を踏まえ、撓曲構造の形成に起因する副次的なものと考えられる(P506参照)。
- これらのことから、小断層は、F-1断層に関連するものと判断される。

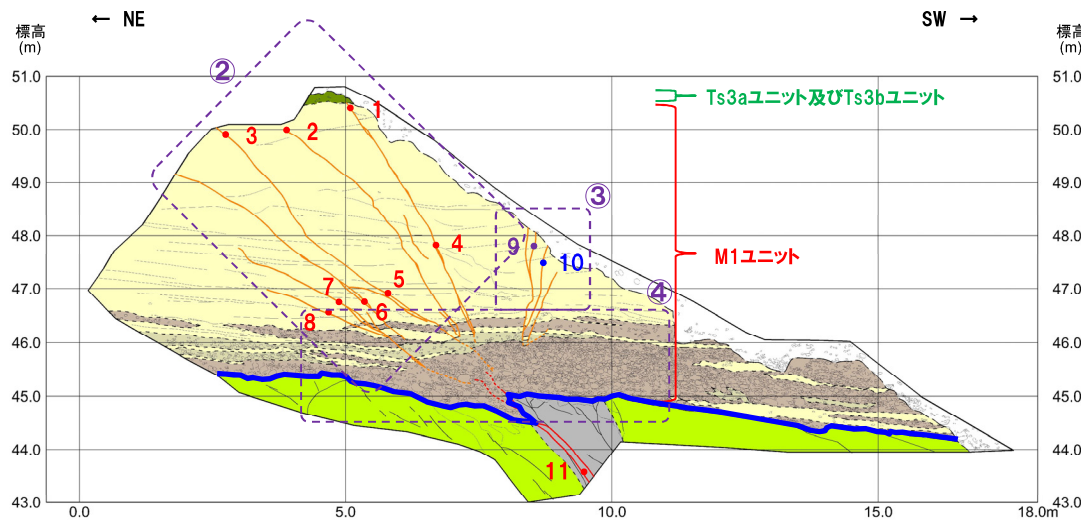

走向・傾斜	
【小断層】	
1. N20° W/50° W	西上がり逆断層
2. N22° E/32° W	
3. N14° E/40° W	
4. N32° W/73° W	
5. N42° W/24° W	
6. N40° W/46° W	
7. N46° W/36° W	
8. N50° W/26° W	
9. N2° E/80° W	東上がり逆断層
10. N2° W/86° W	東落ち正断層
【F-1断層】	
11. NS/46° W	西上がり逆断層

【凡例】

(陸上堆積物)	(海成堆積物)	(基盤岩)
礫混じりシルト混じり砂	砂礫	火山礫凝灰岩
	砂	砂質凝灰岩
断層	小断層	大区分 (地質図による)
葉理・褶曲構造	F-1断層	細区分 (現場写真等の参照による)
礫		

(凡例)地層境界

—: 基盤岩上面

開削調査箇所(南側)南側壁面 スケッチ

(2)開削調査箇所(南側)

①F-1断層とその上位に認められる小断層の関連性(3/7)


一部修正(R2/4/16審査会合)

(北側壁面※)


- F-1断層は、走向・傾斜がN6° W/46° Wで、基盤岩上面に変位を与えている西上がり逆断層(下図①の範囲)である。
- 小断層は、東落ち正断層(次頁図②)であり、M1ユニットの砂層中の葉理に変位・変形を与えている。
- 北側壁面は、改変により一部消失しており、F-1断層が認められる基盤岩と小断層が認められるM1ユニットの砂層の間に分布するM1ユニット下部の砂礫層には、西上がりの撓曲構造が確認できないものの、砂礫層中の礫には、再配列が認められる(下図③の範囲)。

(次頁へ続く)

※北側壁面は、改変により一部消失しており、西上がりの撓曲構造、西上がり逆断層センスの小断層及びF-1断層の上盤側の東上がり逆断層センスの小断層は確認できない。

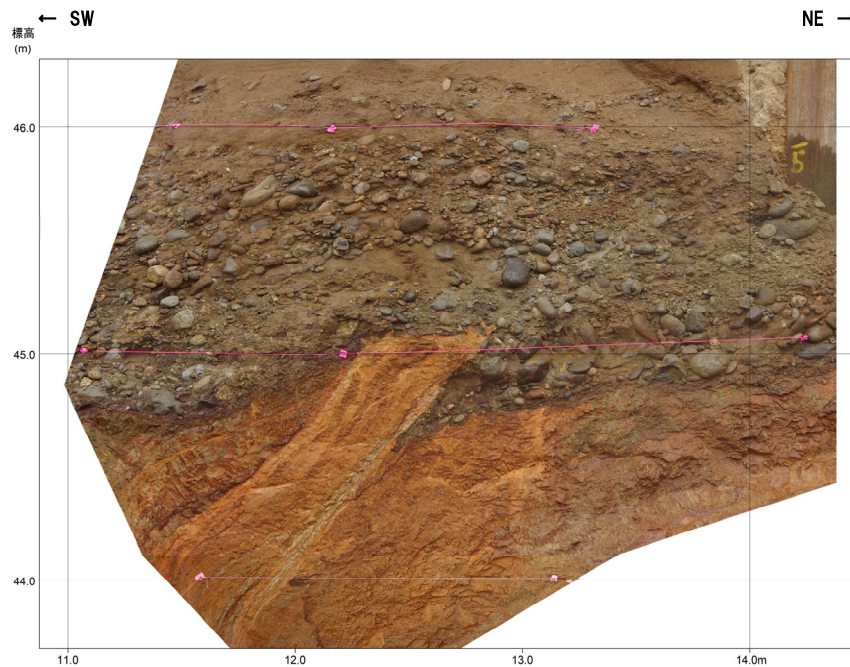

開削調査箇所(南側)北側壁面 F-1断層付近 拡大写真

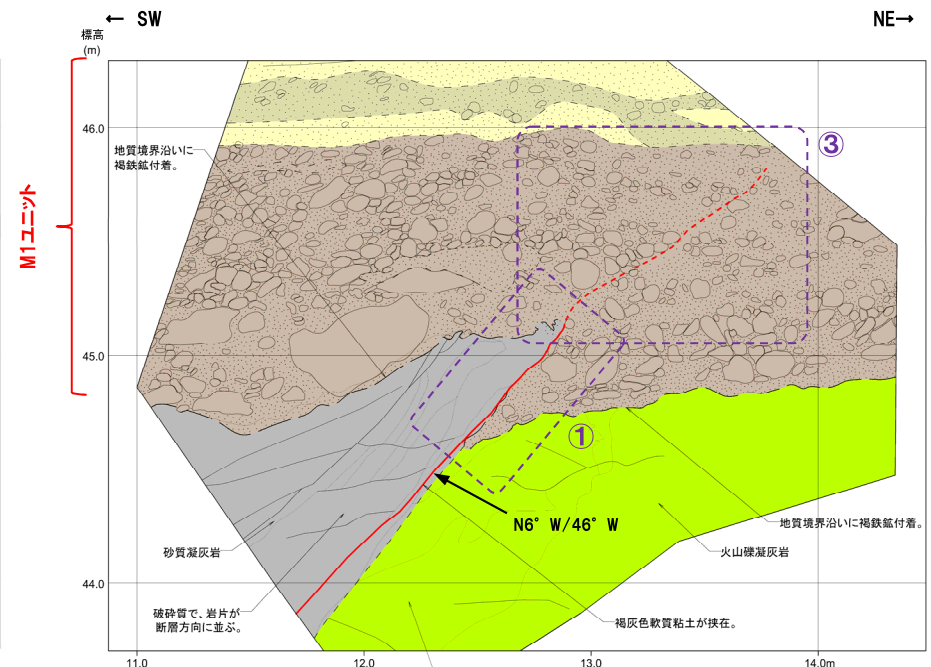

開削調査箇所(南側)北側壁面 F-1断層付近 詳細スケッチ

