

5. 敷地における地質調査結果

④ 3号炉調査時のボーリングに認められる堆積物に関する検討-3H-2ボーリング(1/2)-

○3H-2ボーリングにおいては、柱状図の記事に“軽石”及び“火山灰質”的記載がなされている堆積物が、以下のとおり認められる。


深度(m)	標高(m)	層相	柱状図記事(抜粋)
0.00~0.85	60.37~59.52	礫混じりシルト	○0.60~0.70m:やや火山灰質で乳白色軽石(Φ5mm)が混じる。

○柱状図に“軽石”及び“火山灰質”と記載されている礫混じりシルト(深度0.00~0.85m)のうち、深度0.60~0.70mについては、R3.10.14審査会合以降に実施したコアの再観察の結果、“軽石”に対応すると考えられる白色粒子が認められないため、基質を対象とした火山灰分析(組成分析)を実施し、主に火山碎屑物からなるものであるかを確認した。



【深度0.00~0.85m(標高60.37~59.52m):礫混じりシルト】

・「0.60~0.70m:やや火山灰質で乳白色軽石(Φ5mm)が混じる。」との記載がなされている礫混じりシルト(深度0.00~0.85m)のうち、深度0.60~0.70mを対象とした火山灰分析(組成分析)の結果、火山ガラスはほとんど含まれない(1/3000粒子以下)ことから、当該堆積物は、主に火山碎屑物からなるものではない。

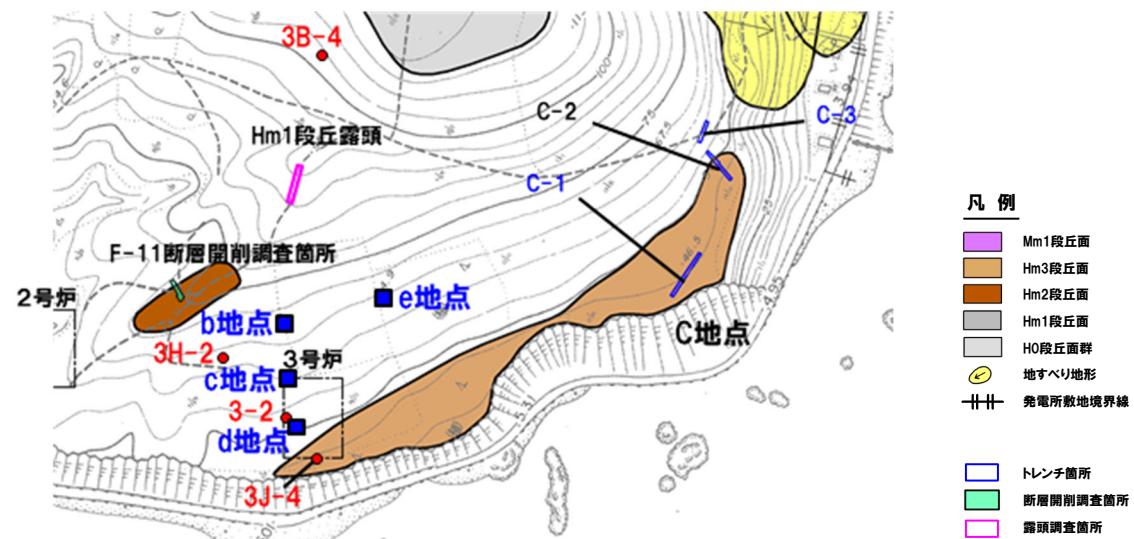


敷地の位置図(改変前の地形)

5. 敷地における地質調査結果

④ 3号炉調査時のボーリングに認められる堆積物に関する検討-3H-2ボーリング(2/2)-

一部修正(R3/7/2審査会合)


孔口標高:60.37m

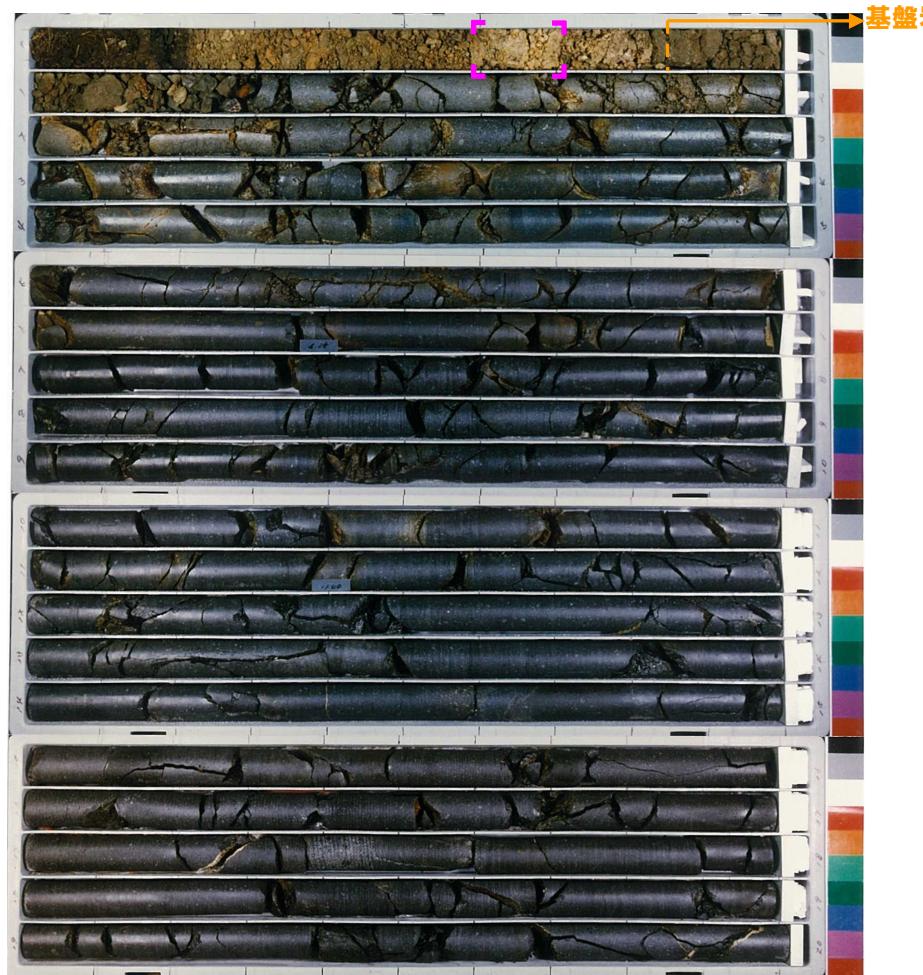

コア写真(3H-2:深度0~20m) []:火山灰分析試料採取箇所(R3.10.14審査会合以降)

火山灰分析結果(深度0.60~0.70m)

試料番号	火山ガラスの形態別含有量(/3000)			重鉱物含有量(/3000)			β 石英 (/3000)
	Bw	Pm	O	Opx	Gho	Cum	
0.6-0.7	0.3	0	0.5	94	35	0	0

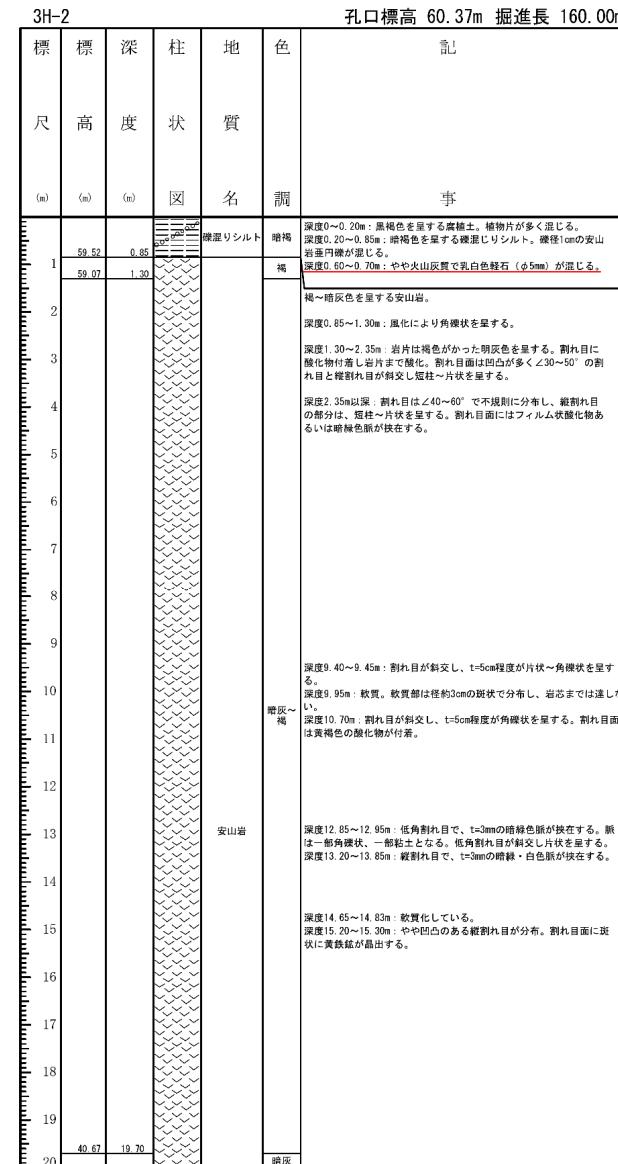

5. 敷地における地質調査結果

④ 3号炉調査時のボーリングに認められる堆積物に関する検討-3-2ボーリング(1/2)-

○3-2ボーリングにおいては、柱状図の記事に“火山灰質”的記載がなされている堆積物が、以下のとおり認められる。

深度(m)	標高(m)	層相	柱状図記事(抜粋)
0.70~1.00	53.23~53.53	火山灰質シルト	○褐色を呈する強風化凝灰岩が混じるシルト。


○柱状図に“火山灰質”と記載されている火山灰質シルト(深度0.70~1.00m)については、R3.10.14審査会合以降、同じくHm3段丘面の背後斜面に位置し、近接する3H-2ボーリングとの層序対比を実施し、主に火山碎屑物からなるものであるかを確認した。



【深度0.70~1.00m(標高53.23~53.53m):火山灰質シルト】

・火山灰質シルト(深度0.70~1.00m)は、3H-2ボーリングにおいて、“火山灰質”との記載がなされている礫混じりシルト(深度0.60~0.70m)に対比される。

○3H-2ボーリングで認められる礫混じりシルトには、火山ガラスがほとんど含まれない(前頁参照)ことから、3-2ボーリングの火山灰質シルトについても、同じく火山ガラスがほとんど含まれないと判断される。

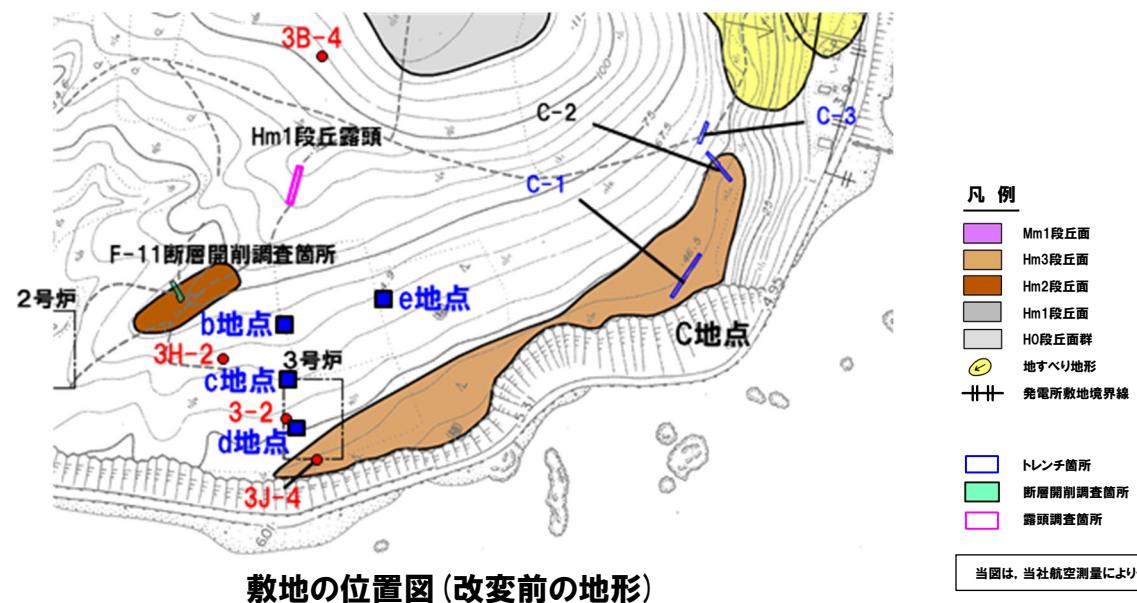

5. 敷地における地質調査結果

④ 3号炉調査時のボーリングに認められる堆積物に関する検討-3-2ボーリング (2/2) -

一部修正 (H31/2/22審査会合)

孔口標高: 53.93m



コア写真 (3-2: 深度0~20m)

柱状図 (3-2: 深度0~20m)

孔口標高 53.93m 挖進長 304.00m

標 尺 (m)	標 高 (m)	深 度 (m)	柱 状 圖 (m)	地 質 名 稱	記 事
					調 査 事
1	53.23	0.70		有機質土 黒褐	黒ボク。草根を多く含む。
	1.00			火山灰質 シルト上	褐色を呈する強風化凝灰岩が漂じるシルト。
2				漂混じり 砂質シルト	褐色を呈する砂が混じるシルト。 稀に、径10~20mmの凝灰岩の巻内巣を混入。
3	50.45	3.45			深度3.45~5.35m: 著しく風化変質が進み土砂状を呈する。
4					
5		5.35			
6		5.75			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	39.40	14.45			
15					
16	37.33	16.00		角礫質 安山岩	
17					
18	35.63	18.30		安山岩	深度18.30~18.95m: 風化変質による褐色化が認められ、割れ目多く、一部角礫状を呈する。
19	34.98	18.95		角礫質 安山岩	
20				安山岩	暗灰

柱状図 (3-2: 深度0~20m)

5. 敷地における地質調査結果

⑤ 1,2号炉調査時、3号炉調査時及び平成25年度造成工事時に確認した火山灰等の解釈-検討結果(1/2)-

- F-1断層開削調査箇所(a地点、1,2号炉調査時)において、地表付近に火山灰(黄灰色)、火山灰(灰白色)及び火山灰質シルトを確認している。
- また、3号炉調査時の露頭(b～d地点)及び平成25年度造成工事時の露頭(e地点)において、表土直下に火山灰質シルトを確認している。
- なお、b地点及びe地点においては、火山灰分析の結果、対象火山灰^{※1}に対比される火山ガラスが認められる。
- 加えて、1,2号炉調査時のボーリング(A-10及びB-10ボーリング)においては、柱状図に“火山灰質”との記載がなされている堆積物が認められる。
- これらの露頭及びボーリングコアは、いずれも敷地造成に伴う改変により消失又は現存していない状況である。
- また、断層調査においてこれらと同様な堆積物は確認されていない。
- このため、これらの堆積物については、敷地及び敷地近傍の当社地質調査結果を踏まえ、地層区分の検討を実施した。



【F-1断層開削調査箇所(1,2号炉調査時)(a地点)】(P543参照)

- F-1断層開削調査箇所の地層区分については、断層調査に基づく検討の結果、下位から、「基盤岩」、「MIS7か或いはそれより古い海成層」、「河成の堆積物」及び「陸成層」に区分しており、火山灰等の記載は、陸成層中に認められるものである。
- 断層調査の結果、高位段丘堆積物等(MIS7以前)^{※2}の上位には、明瞭な火山灰を含む地層は認められず、支笏第1降下軽石(Spfa-1)、洞爺火山灰(Toya)及び対象火山灰^{※1}に対比される火山ガラスが混在する堆積物が認められること(P490参照)を踏まえると、F-1断層開削調査箇所のスケッチ(1982年夏頃作成)に火山灰等と記載されている複数の堆積物は、これらと同様、火山ガラスが混在する堆積物であると推定される。
- また、積丹半島西岸及び岩内平野において、中位段丘堆積物(MIS5e)^{※3}の上位ではあるが、洞爺火山灰(Toya)又は阿蘇4火山灰(Aso-4)の純層若しくはこれらの二次堆積物が認められること(P490参照)を踏まえると、同開削調査箇所のスケッチに火山灰等と記載されている複数の堆積物は、これらに対比される可能性も考えられる。
- なお、補足説明資料7章における、洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討の結果、「洞爺火碎流については、共和町幌似付近を越えて堀株川沿いの低地を流下し、現在の岩内湾に到達した後、削剥された可能性を否定できないが、敷地のうち、Mm1段丘より高標高側には到達していないと判断される。」との評価を実施しているが、F-1断層開削調査箇所(a地点)は、Mm1段丘よりも高標高側(山側)である(P540参照)ことから、火山灰等と記載されている堆積物は、洞爺火碎流堆積物に対比されるものではない。

(次頁へ続く)

※1 ニセコ火山噴出物(火碎流堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。

※2 Hm3段丘堆積物、Hm2段丘堆積物及びHm2段丘堆積物相当層。

※3 Mm1段丘堆積物。

5. 敷地における地質調査結果

⑤ 1,2号炉調査時、3号炉調査時及び平成25年度造成工事時に確認した火山灰等の解釈-検討結果(2/2)-

(前頁からの続き)

【3号炉調査時露頭(b～d地点)及び平成25年度造成工事時露頭(e地点)](P544～P545参照)

○3号炉調査時の露頭(b～d地点)及び平成25年度造成工事時の露頭(e地点)は、Hm3段丘面の背後斜面に位置することから、同一地形上に位置するC-3トレーンチ(断層調査)との層序対比を実施した。

- b～e地点に認められる表土直下の火山灰質シルトの下位には、主に基質にシルトを含む礫混じりの堆積物が認められる。
- C-3トレーンチにおいては、下位から、Hm2段丘堆積物相当層(淘汰の良い砂層)、斜面II堆積物(角礫が混じるシルト混じり砂礫層、礫混じり砂層)、陸成層(シルト質砂層)及び表土が認められる(P490及びP519参照)。
- b～e地点において、火山灰質シルトの下位に認められる堆積物は、その層相からC-3トレーンチに認められる斜面II堆積物に対比される。
- 火山灰質シルトについては、C-3トレーンチに認められる、表土直下に位置し、斜面II堆積物を覆う、陸成層に対比される。
- この陸成層には、火山灰分析の結果、支笏第1降下軽石(Spfa-1)及び対象火山灰^{※1}に対比される火山ガラスの混在が認められる(P520～P521参照)。
- また、C-3トレーンチの海側に位置するC-1トレーンチ(断層調査)においても、表土直下に陸成層が認められ、C-3トレーンチから連続する斜面II堆積物を覆っている(P490及びP503参照)。
- C-1トレーンチに認められる陸成層には、火山灰分析の結果、支笏第1降下軽石(Spfa-1)及び対象火山灰^{※1}に加え、洞爺火山灰(Toya)に対比される火山ガラスの混在も認められる(P504～P509参照)。
- これらのことから、b～e地点において、表土直下に火山灰質シルトと記載されている堆積物は、支笏第1降下軽石(Spfa-1)、洞爺火山灰(Toya)及び対象火山灰^{※1}に対比される火山ガラスが混在する堆積物であると推定される。
- なお、b地点とc地点の間に位置する3H-2ボーリングの柱状図には、b～e地点と同様、表土(腐植土)直下に“火山灰質”的記載が認められ、当該箇所における火山灰分析(組成分析)の結果、火山ガラスがほとんど含まれていないことを確認している(P534～P535参照)。
- 加えて、b～e地点は、F-1断層開削調査箇所(a地点)と同様に、Mm1段丘よりも高標高側(山側)であることから、火山灰質シルトと記載されている堆積物は、洞爺火碎流堆積物に対比されるものではない。

【1,2号炉調査時ボーリング(A-10及びB-10ボーリング)](P546～P553参照)

- A-10ボーリングに認められる砂質シルトは、本ボーリングと同位置で実施した開削調査箇所(北側)(断層調査)において、海成堆積物であるM3ユニット中に認められる、火山ガラスが含まれない砂質シルトに対比されることから、主に火山碎屑物からなるものではないと推定される。
- B-10ボーリングに認められるシルト及び粘土は、敷地全体のパネルダイアグラム作成の結果^{※2}、MIS7直後又はMIS9直後の河成の堆積物であるTf4ユニットに区分されるものである。
- Tf4ユニット堆積以前に降灰した可能性がある火山灰のうち、敷地及び敷地近傍の地質調査において認められる火山灰は、堆積物中に混在する対象火山灰^{※1}のみであることから、当該堆積物は、対象火山灰が混在する堆積物に区分される可能性が考えられる。

※1 ニセコ火山噴出物(火碎流堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。

※2 敷地全体のパネルダイアグラムについては、R3.7.2審査会合補足説明資料8章参照。


5. 敷地における地質調査結果

⑤ 1,2号炉調査時、3号炉調査時及び平成25年度造成工事時に確認した火山灰等の解釈-調査位置図(1/2)-

一部修正(H30/5/11審査会合)

【洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性(敷地のMm1段丘より高標高側)】

- 敷地のうち、Mm1段丘より高標高側(山側)は、以下に示す状況であることから、洞爺火碎流は到達していないと判断される。
 - ・岩内平野西部の梨野舞納地点においては、Mm1段丘堆積物(上面標高約22m)の上位に、洞爺火山灰(Toya)の純層及び二次堆積物認められるが、当該層の上面、基底面又は当該層中に侵食面は認められないとから、洞爺火碎流は到達していないものと判断される。
 - ・敷地には、梨野舞納地点と同様、Mm1段丘堆積物(上面標高約24m)が認められ、その上位の陸上堆積物(シルト混じり砂)の上面、基底面又は当該堆積物中には、洞爺火碎流の到達を示唆する侵食面は認められない。
 - ・敷地のMm1段丘より高標高側は、新第三系中新統神恵内層を基盤とし、上位にはMIS7かあるいはそれよりも古い海成堆積物が概ね認められ、その上面標高は40mを超えてい。

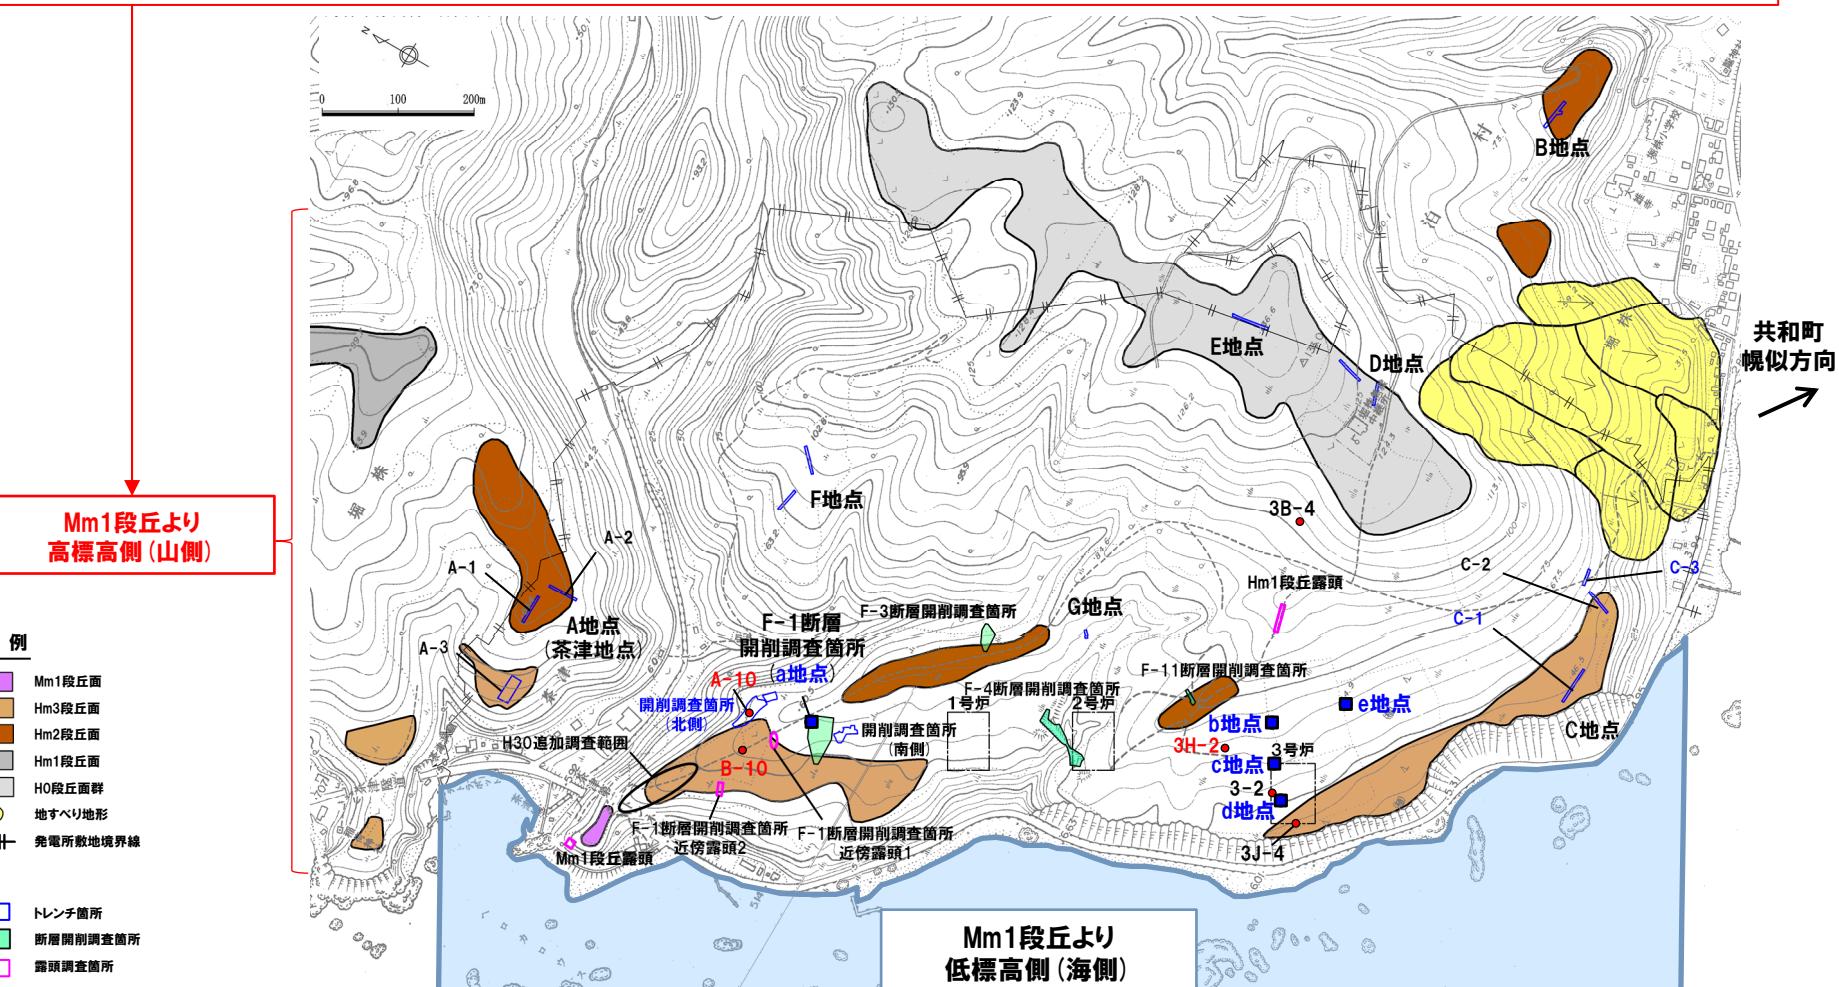

5. 敷地における地質調査結果

⑤ 1,2号炉調査時、3号炉調査時及び平成25年度造成工事時に確認した火山灰等の解釈-調査位置図(2/2)-

一部修正(H30/5/11審査会合)


凡例

Mm1段丘面	トレンチ箇所
Hm3段丘面	断層開削調査箇所
Hm2段丘面	露頭調査箇所
Hm1段丘面	岩内平野側丘陵地における等高線
H0段丘面群	(標高50m及び100m)

地すべり地形

発電所敷地境界線


当図は、改変後の現地形図に、改変前の空中写真等を用いて判読した地形分類(段丘面等)を重ねあわせている。

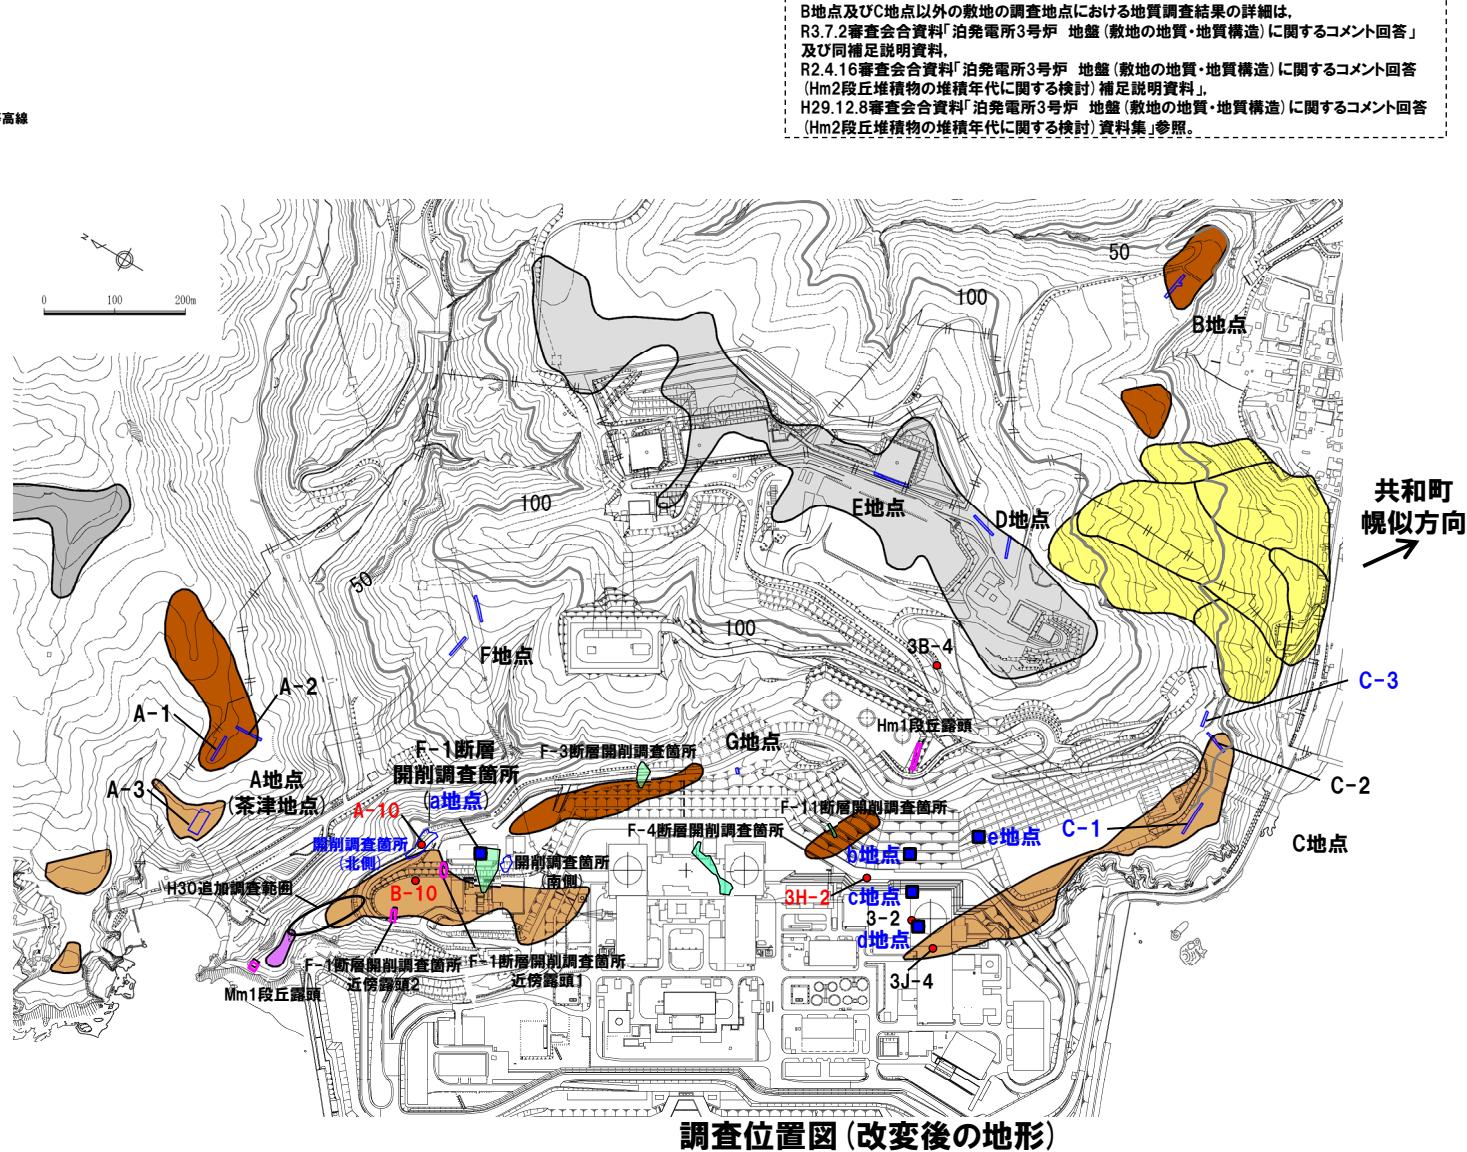

余白

5. 敷地における地質調査結果

⑤ 1,2号炉調査時、3号炉調査時及び平成25年度造成工事時に確認した火山灰等の解釈-F-1断層開削調査箇所(a地点) -

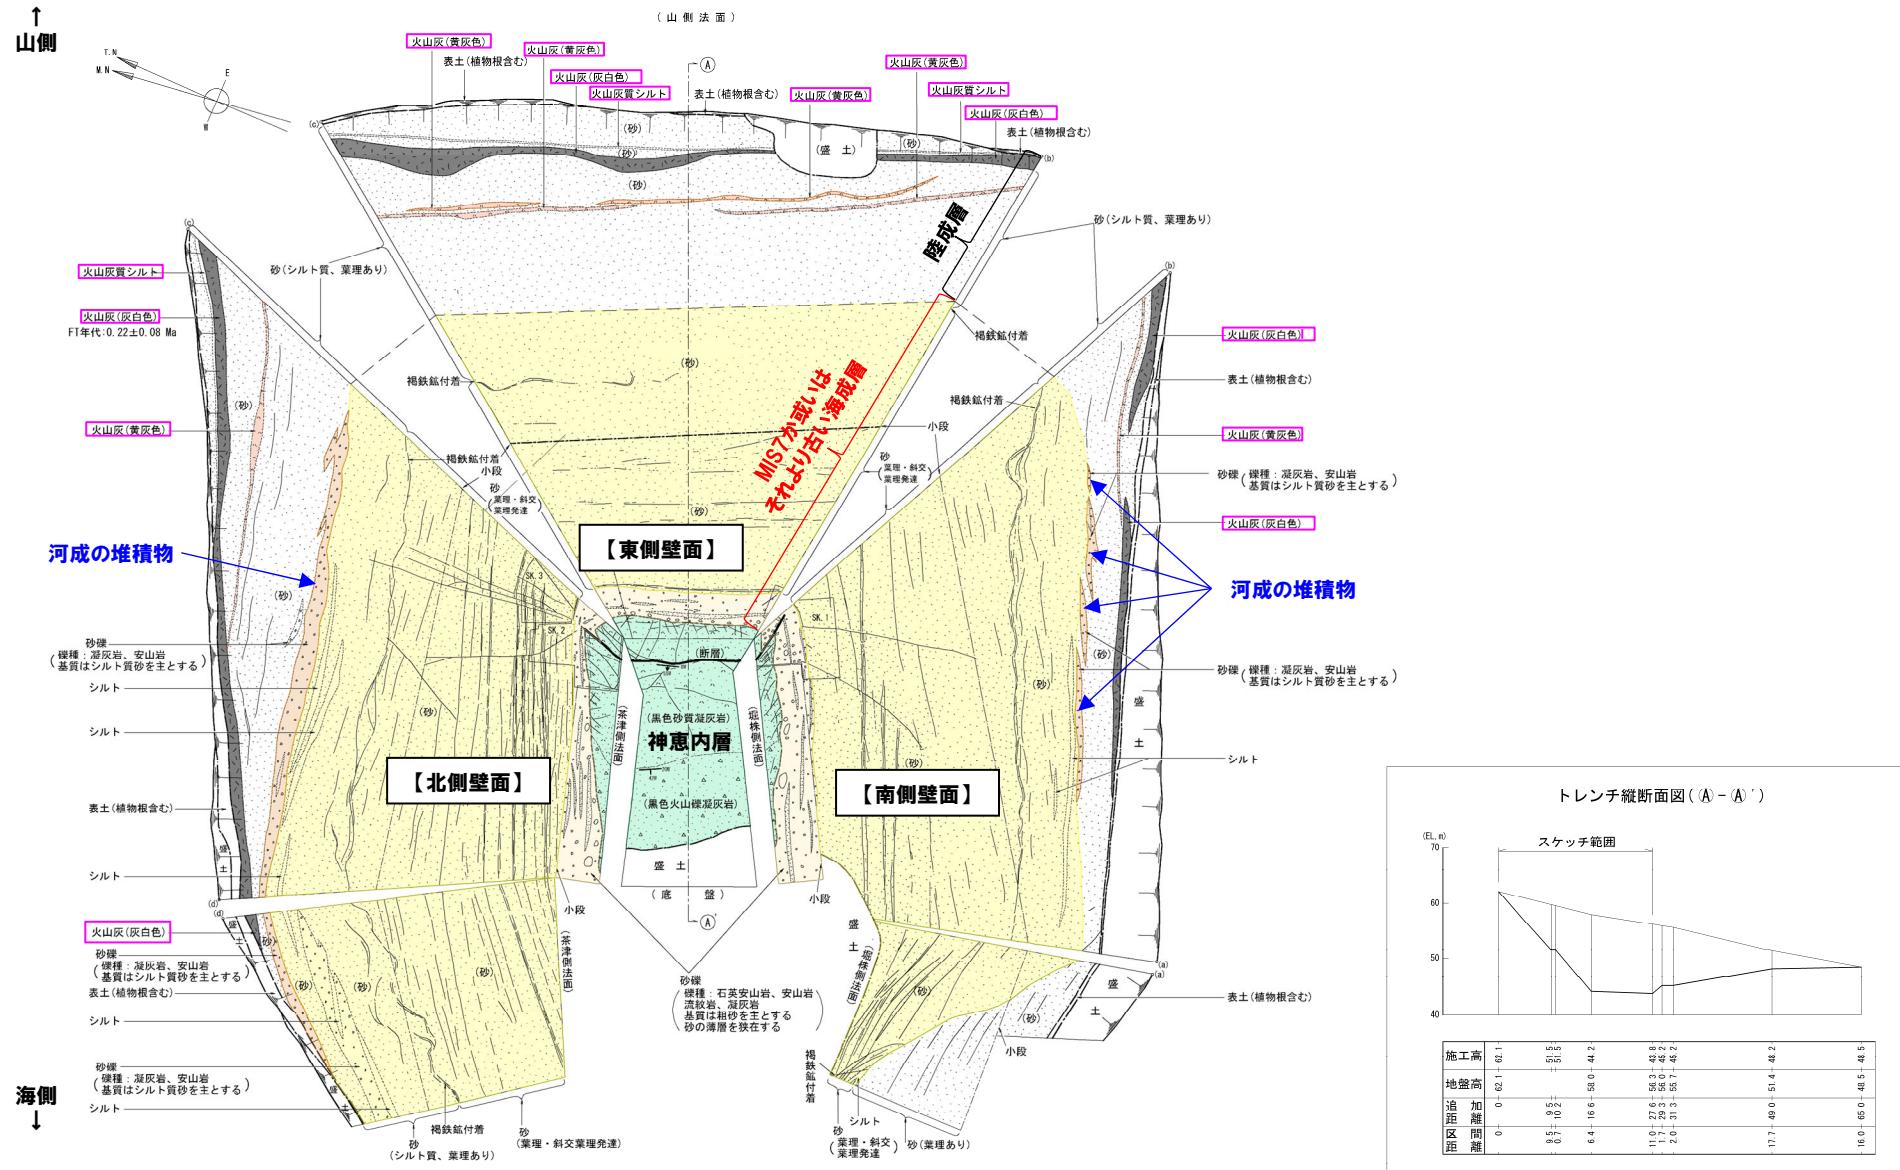

F-1断層開削調査箇所(a地点) 露頭スケッチ(昭和57年夏頃作成)

5. 敷地における地質調査結果




⑤ 1,2号炉調査時、3号炉調査時及び平成25年度造成工事時に確認した火山灰等の解釈-3号炉調査時露頭(b~d地点)-

一部修正(H29/3/10審査会合)

露頭 b地点						
標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	柱状圖	区分	色調	記事
63.2	0.2	0.2	有機質シルト	黒	全体にルーズ。	
62.9	0.6	0.6	火山灰質シルト	乳白	よく縮まっている。上部ほど火山灰質。下位は砂分多い。	
62.3	1.1	1.1	礫混じり砂質シルト	褐	構成礫の割合はくさり礫。礫径は3cm前後主体。基質はよく縮まっている。	
			礫質シルト	褐	構成礫の割合はくさり礫。礫径は3~8cm主体。まれに円錐混入。基質はよく縮まっている。	
60.1	3.3	3.3	安山岩	暗灰	節理発達。岩片は岩盤上面まで硬質。	
5						

露頭 c地点							
標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	柱状圖	区分	色調	記事	
58.2	0.3	0.3	有機質シルト	黒	全体にルーズ。		
57.8	0.7	0.7	火山灰質シルト	乳白	よく縮まっている。		
			シルト質砂	褐灰	シルト質砂。やや緩い。所々葉理が認められる。		
56.3	2.2	2.2	礫混じり砂質シルト	褐灰	構成礫の半分はくさり礫。礫径10cm程度主体だが、まれに径40cmの礫混じる。		
55.2	3.3	3.3	△▽	角礫質安山岩	暗灰	割れ目少ない。	
5			△▽				

露頭 d地点						
標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	柱状圖	区分	色調	記事
56.20	0.30	0.30	有機質シルト	黒	全体に固結度低い。	
52.93	0.45	0.45	火山灰質シルト	乳白	比較的固結度高い。まれに軽石混入する。	
52.50	1.00	1.00	礫混じりシルト	褐灰	安山岩質及びディサイト質のくさり礫混じる。	
5						

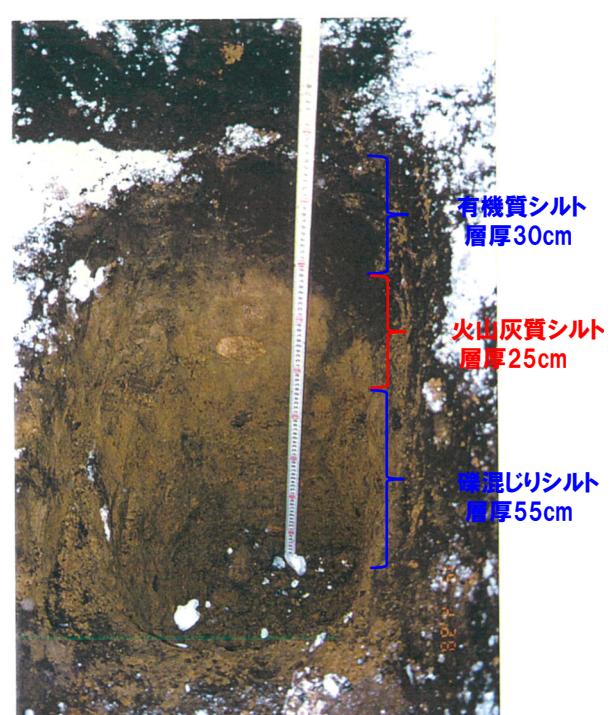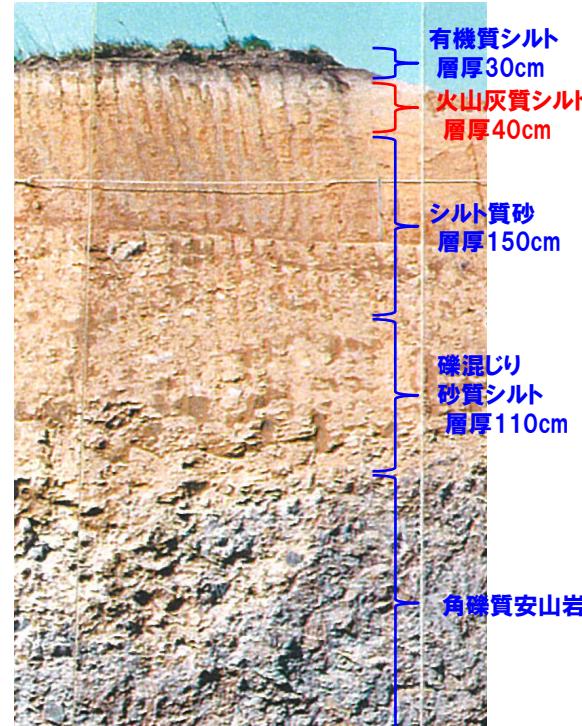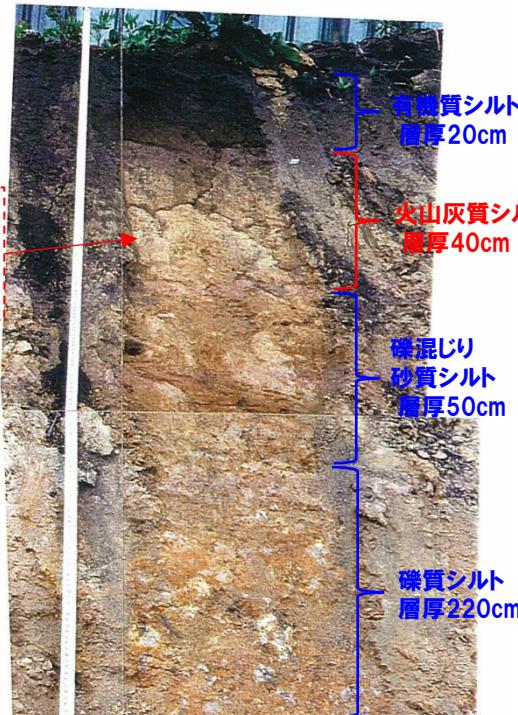

※ニセコ火山噴出物(火碎流堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。

3号炉調査時 露頭柱状図及び写真


5. 敷地における地質調査結果

⑤ 1,2号炉調査時、3号炉調査時及び平成25年度造成工事時に確認した火山灰等の解釈-平成25年度造成工事時露頭(e地点)-

一部修正(H29/3/10審査会合)




平成25年度造成工事時 露頭写真(e地点)

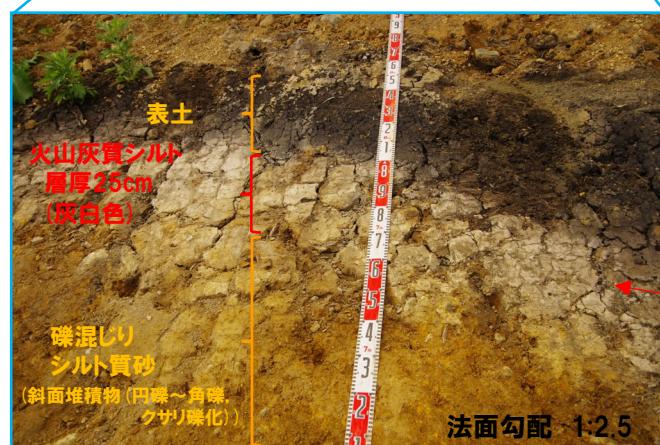

露頭拡大

屈折率測定及び主成分分析の結果、対象火山灰*に對比される火山ガラスが認められる

*ニセコ火山噴出物(火碎流堆積物)に對比される火山灰を
「対象火山灰」と呼称している。

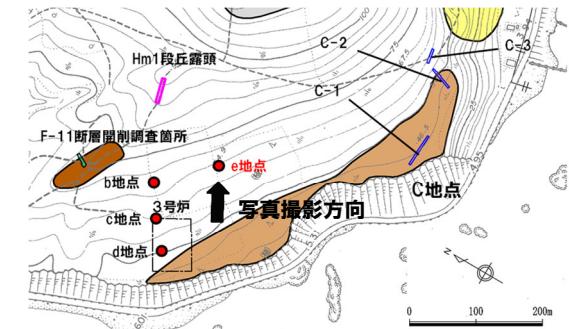

凡 例

- トレンチ箇所
- 断層開削調査箇所
- 露頭調査箇所
- 地すべり地形
- +— 発電所敷地境界線

当図は、当社航空測量により作成

調査位置図

5. 敷地における地質調査結果

⑤ 1,2号炉調査時、3号炉調査時及び平成25年度造成工事時に確認した火山灰等の解釈-A-10ボーリング(1/3)-

○A-10ボーリングにおいては、柱状図の記事に“火山灰質”的記載がなされている堆積物が、以下のとおり認められる。


深度(m)	標高(m)	層相	柱状図記事(抜粋)
5.30~6.00	48.24~47.54	砂質シルト	○粘着力があり、やや火山灰質である。

○柱状図に“火山灰質”と記載されている火山灰質シルト(深度5.30~6.00m)については、R3.10.14審査会合以降、本ボーリング地点と同位置で実施した開削調査箇所(北側)との層相・層序対比(P549~P551参照)から、主に火山碎屑物からなるものであるかを確認した。



【深度5.30~6.00m(標高48.24~47.54m):砂質シルト】

・A-10ボーリングに認められる砂質シルトは、本ボーリングと同位置で実施した開削調査箇所(北側)(断層調査)において、海成堆積物であるM3ユニット中に認められる、火山ガラスが含まれない砂質シルトに対比されることから、主に火山碎屑物からなるものではないと推定される。

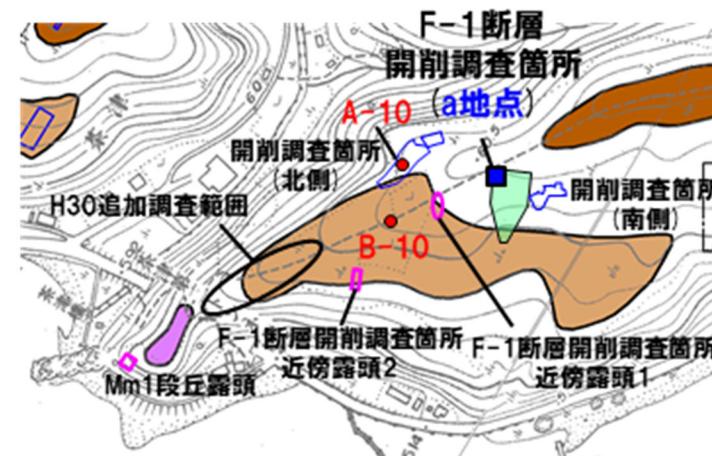

敷地の位置図(改変前の地形)

当図は、当社航空測量により作成

5. 敷地における地質調査結果

⑤ 1,2号炉調査時、3号炉調査時及び平成25年度造成工事時に確認した火山灰等の解釈-A-10ボーリング(2/3)-

一部修正(H30/5/11審査会合)

孔口標高:53.54m



コア写真(A-10:深度0~21m)

A-10							孔口標高 53.54m 挖進長 256.00m
標 尺 (m)	標 高 (m)	深 度 (m)	柱 状 図	地 質 名	色	記 事	記
	53.04	0.00		粘土	黒褐	草根混り、有機質である。 細礫を含む粘性土である。	
1	51.89	1.05		硬泥 シルト			
2							
3				シルト質 砂礫	黄褐	シルト質で最大3cmの円礫を含む。	
4	49.04	4.00		シルト質 砂		粘着力がある。	
5	48.54	5.00		砂	茶褐	均質である。	
6	48.24	5.30					
7	47.54	6.00		砂質シルト	黄褐	粘着力があり、やや火山灰質である。	
8							
9				シルト混り 砂礫		シルト混りで最大6cmの円礫を含む。	
10							
11							
12							
13		12.30					
14							
15							
16				砂質凝灰岩		深度16.40~17.00mに黒色の安山岩礫を含む。	
17						深度17.00m以下 割れ目沿いに風化による褐色化がみられる。	
18							
19		17.40					
20							
21		19.00					

柱状図(A-10:深度0~21m)

余白

5. 敷地における地質調査結果

⑤ 1,2号炉調査時, 3号炉調査時及び平成25年度造成工事時に確認した火山灰等の解釈-A-10ボーリング(3/3)-



- A-10ボーリングの柱状図に“火山灰質”との記載がなされている堆積物(砂質シルト:標高47.54~48.24m)との層相・層序対比を行うため, A-10ボーリングと同位置である開削調査箇所(北側)の層相・層序を確認した。
- なお, A-10ボーリングは, 開削調査箇所(北側)北側壁面の距離約15mの位置で実施していることから, 開削調査箇所(北側)の層相・層序は, 距離約15m付近を確認する。

【開削調査箇所(北側) 北側壁面 距離約15m付近】(P550~P551参照)

- 距離約15m付近には, 基盤岩(砂質凝灰岩, 上面標高約44m)の上位に, 下位からM1ユニット(砂礫及び砂), Tf2ユニット(シルト混じり砂礫等), M3ユニット(砂, 砂質シルト, シルト混じり砂等), Tf3ユニット(砂礫等)及びTf4ユニット(シルト混じり砂礫)が認められる。
- また, M3ユニットのうち, 標高約48mに認められる砂質シルトは, R3.10.14審査会合以降, 火山灰分析(組成分析)を実施しており, その結果, 火山ガラスが含まれない(P551参照)。




○A-10ボーリングに認められる砂質シルトは, 本ボーリングと同位置で実施した開削調査箇所(北側)において, 海成堆積物であるM3ユニット中に認められる, 火山ガラスが含まれない砂質シルトに対比される。

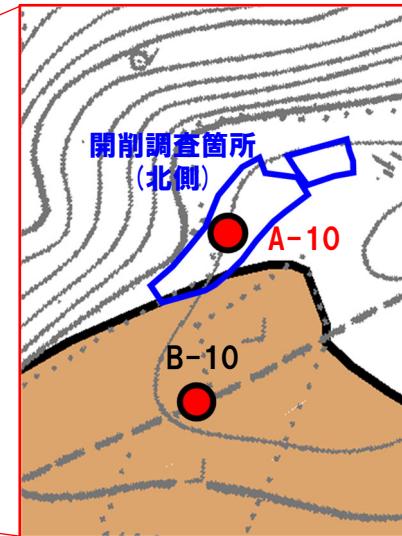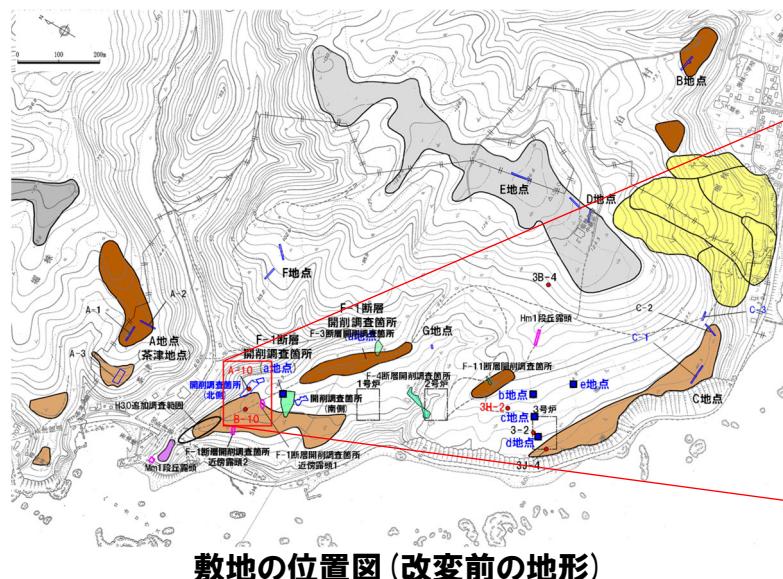

5. 敷地における地質調査結果

(参考) 開削調査箇所(北側) 北側壁面 写真及びスケッチ


一部修正(R2/4/16審査会合)

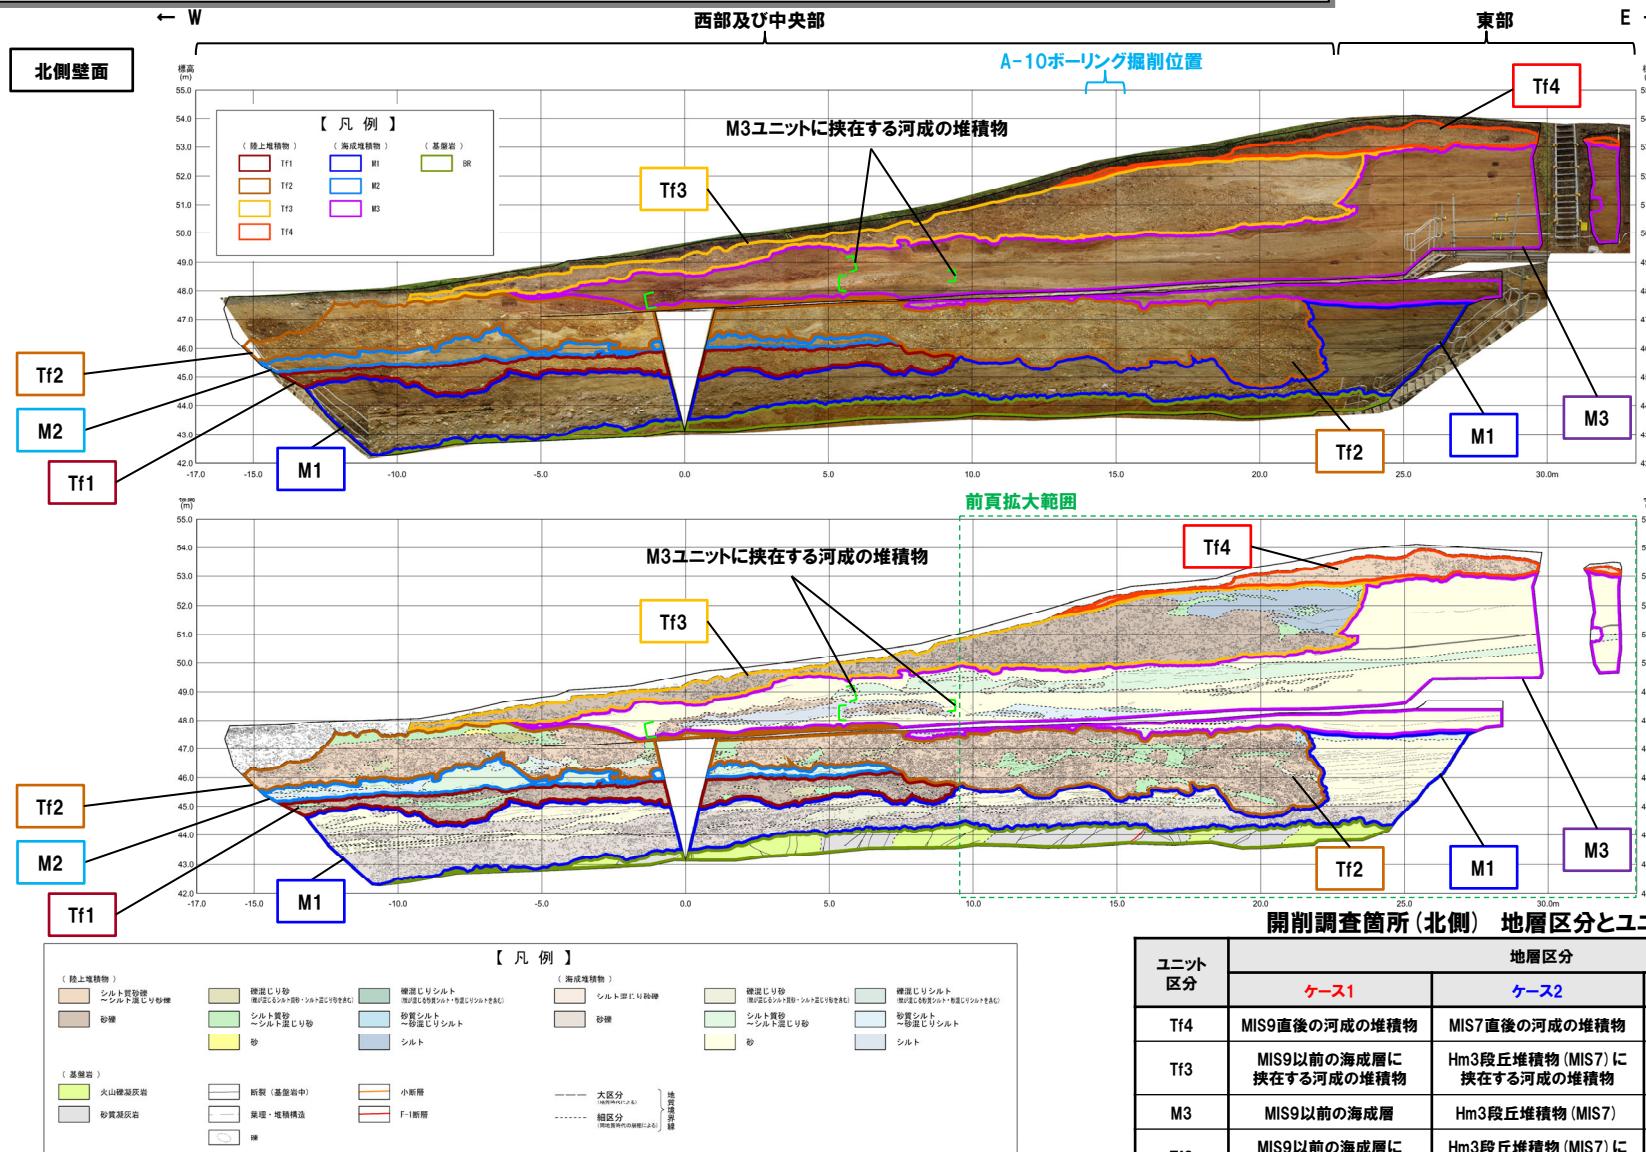

ユニット区分	地層区分		
	ケース1	ケース2	ケース3
Tf4	MIS9直後の河成の堆積物	MIS7直後の河成の堆積物	MIS9直後の河成の堆積物
Tf3	MIS9以前の海成層に挟在する河成の堆積物	Hm3段丘堆積物 (MIS7) に挟在する河成の堆積物	Hm3段丘堆積物 (MIS9) に挟在する河成の堆積物
M3	MIS9以前の海成層	Hm3段丘堆積物 (MIS7)	Hm3段丘堆積物 (MIS9)
Tf2	MIS9以前の海成層に挟在する河成の堆積物	Hm3段丘堆積物 (MIS7) に挟在する河成の堆積物	Hm3段丘堆積物 (MIS9) に挟在する河成の堆積物
M1	MIS9以前の海成層	Hm3段丘堆積物 (MIS7)	Hm3段丘堆積物 (MIS9)

5. 敷地における地質調査結果

(参考) 開削調査箇所(北側)とA-10ボーリングの層相・層序対比

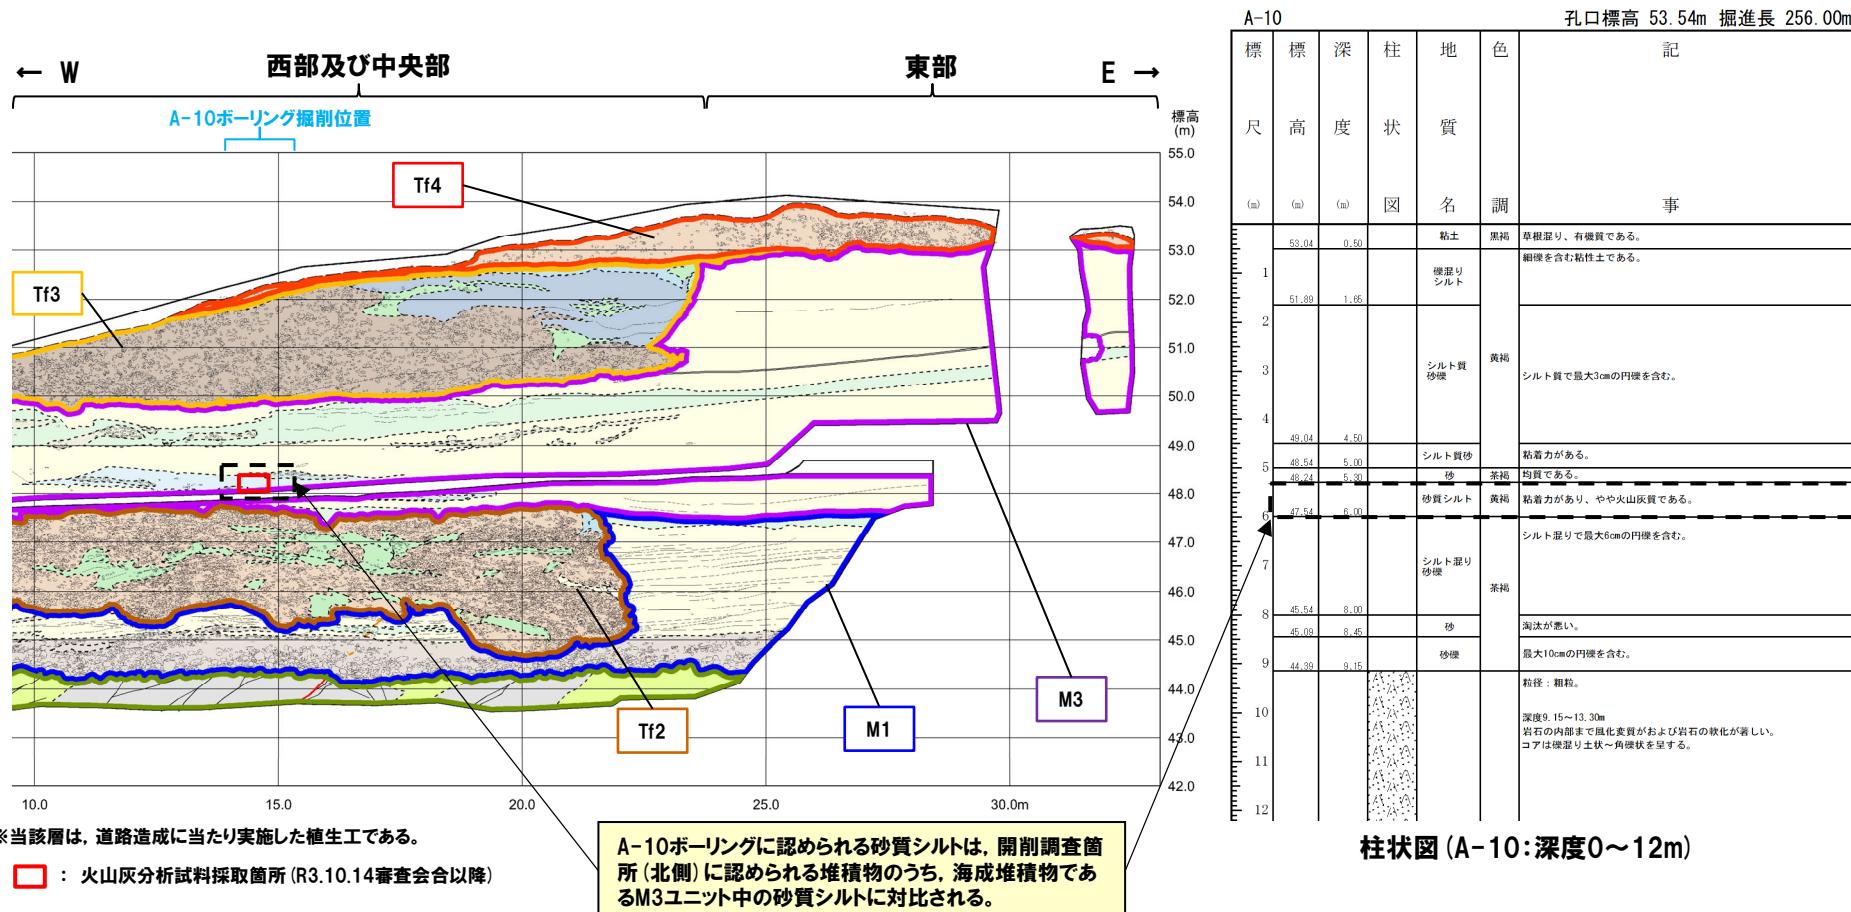

※当該層は、道路造成に当たり実施した植生工である。


□ : 火山灰分析試料採取箇所 (R3.10.14審査会合以降)

A-10ボーリングに認められる砂質シルトは、開削調査箇所(北側)に認められる堆積物のうち、海成堆積物であるM3ユニット中の砂質シルトに対比される。

開削調査箇所(北側) 北側壁面スケッチ(拡大図)

火山灰分析結果(距離差約15m, 標高約48m)

試料番号	火山ガラスの形態別含有量(/3000)			重鉱物含有量(/3000)			β 石英(/3000)
	Bw	Pm	O	Opx	Gho	Cum	
SKA-N-CSP 14.8	0	0	0	0	11	0	0

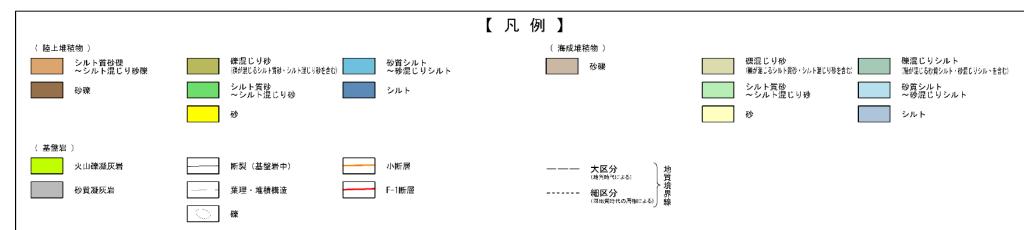

5. 敷地における地質調査結果

⑤ 1,2号炉調査時、3号炉調査時及び平成25年度造成工事時に確認した火山灰等の解釈-B-10ボーリング(1/2) -

○B-10ボーリングにおいては、柱状図の記事に“火山灰質”的記載がなされている堆積物が、以下のとおり認められる。

深度(m)	標高(m)	層相	柱状図記事(抜粋)
4.40～4.60	51.41～51.21	粘土	○火山灰質。
6.40～6.55	49.41～49.26	シルト	○火山灰質。

○柱状図に“火山灰質”と記載されている粘土(深度4.40～4.60m)及びシルト(深度6.40～6.55m)については、R3.10.14審査会合以降、周辺で実施した地質調査結果との層相・層序対比から、主に火山碎屑物からなるものであるかを確認した。




【深度5.30～6.00m(標高48.24～47.54m)：砂質シルト】

- ・B-10ボーリングに認められるシルト及び粘土は、敷地全体のパネルダイアグラム作成の結果※1、MIS7直後又はMIS9直後の河成の堆積物であるTf4ユニットに区分されるものである。
- ・Tf4ユニット堆積以前に降灰した可能性がある火山灰のうち、敷地及び敷地近傍の地質調査において認められる火山灰は、堆積物中に混在する対象火山灰※2のみであることから、当該堆積物は、対象火山灰※2が混在する堆積物に区分される可能性が考えられる。

※1 敷地全体のパネルダイアグラムについては、R3.7.2審査会合補足説明資料8章参照。

※2 ニセコ火山噴出物(火碎流堆積物)に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。

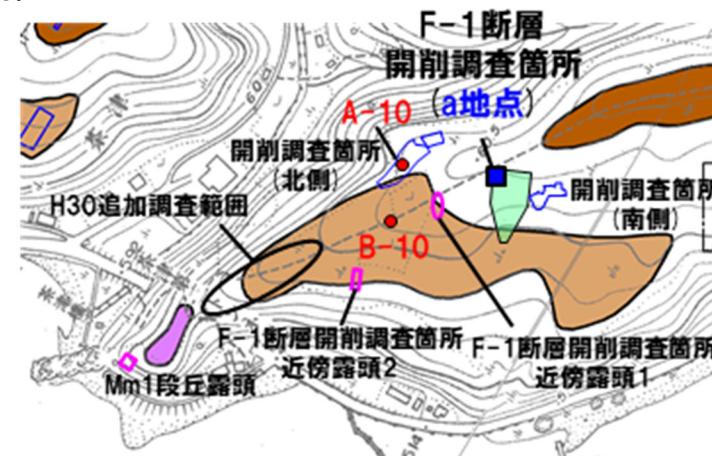

凡 例

- Mm1段丘面
- Hm3段丘面
- Hm2段丘面
- Hm1段丘面
- H0段丘面群
- 地すべり地形
- 発電所敷地境界線

トレンチ箇所

断層開削調査箇所

露頭調査箇所

当図は、当社航空測量により作成

敷地の位置図(改変前の地形)

5. 敷地における地質調査結果

⑤ 1.2号炉調査時、3号炉調査時及び平成25年度造成工事時に確認した火山灰等の解釈-B-10ボーリング(2/2)-

一部修正(H30/5/11審査会合)

孔口標高:55.81m



コア写真 (B-10:深度0~21m)

→ 河成の堆積物 (MIS7直後又はMIS9直後)

→ MIS7か或いはそれより 古い海成層

→ 基盤岩

B-10 孔口標高 55.81m 挖進長 126.00

標	標	深	柱	地	色	記
尺	高	度	状	質		
(m)	(m)	(m)	(m)	名	調	事
	55.81	0.00		シルト	黒褐	卓木根多く入る。
1						
2				シルト質砂礫	褐	シルトを基質とし、埋め物 5~2mm の円 錐含む。種は灰白色の火状岩。
3						
4	51.41	4.40		砂	灰白	火山灰層
	51.41	4.00				
5				シルト質砂礫	褐	種は緑色の火山噴気凝灰岩。
6	49.41	6.40				
	49.40	6.00				
7				シルト	灰白	火山灰層
	48.31	7.70				
8				砂		基質はシルト混り細砂で、細礫主体。
	47.01	8.00				
9						7.50~7.65m : シルト挿在。
10						
11						種は漂砾岩・安山岩。
12						粗砂を基質とし、円錐よりなる。
13						傾斜は下方に向かって大きくなる傾向。
14						
	41.31	14.00				
15						
	40.16	15.00				
16						漂砾 14.50~27.50m 粗化表面による褐色化が認められ、比 較的軟弱である。
17						
18						
	37.16	18.00				
19						
	36.81	18.00				
20						
21						

柱状図 (B-10:深度0~21m)

6. 支笏火碎流堆積物及び洞爺火碎流堆積物の 火口からの距離と層厚に関する検討

6. 支笏火碎流堆積物及び洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚に関する検討

①-1 支笏火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係(まとめ)

○支笏カルデラの東～南方、西方及び北方地域に区分した上で、支笏火碎流堆積物の層厚を推定し、支笏火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係を示している山元(2016)について文献レビューを実施した。

【山元(2016)のレビュー結果】(P556～P558参照)

- 山元(2016)に基づくと、支笏カルデラの東～南方地域においては、カルデラ近傍から遠方までの層厚情報が多く得られており、カルデラの近傍から遠方まで連続的に層厚情報が得られている千歳川周辺のエリアについては、支笏カルデラからの距離の増加に応じ、支笏火碎流堆積物の層厚が小さくなる傾向が認められる。
- 当該エリアの調査地点のうち、支笏カルデラから最も遠い地点における支笏火碎流堆積物の層厚は、0.8m程度である。
- 支笏カルデラから敷地方向である支笏カルデラの西方地域においては、正確な位置がわかる層厚情報は認められないものの、地質図幅等から推定した等層厚線を踏まえると、支笏カルデラからの距離の増加に応じ、支笏火碎流堆積物の層厚が小さくなる傾向が認められる。
- また、支笏火碎流堆積物の5mの等層厚線は、尻別岳北東まで描かれている。
- 支笏カルデラの北方地域においては、火口近傍から中流域にかけて層厚情報がほとんどないものの、地質図幅等から推定した等層厚線を踏まえると、支笏カルデラからの距離の増加に応じ、支笏火碎流堆積物の層厚が小さくなる傾向が認められる。



○支笏火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係には、山元(2016)のレビュー結果を踏まえると、層厚データの不確かさ(地域地質図幅等からの推定等)を含むものの、支笏カルデラからいずれの方向においても、距離の増加に応じ層厚が小さくなる傾向が認められる。

6. 支笏火碎流堆積物及び洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚に関する検討

①-2 支笏火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係 (山元, 2016) (1/3)

- 支笏火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係について確認するため、支笏カルデラの東～南方、西方及び北方地域に区分し、支笏火碎流堆積物の層厚を推定している山元(2016)をレビューした。

【山元(2016)】

- 支笏火碎流堆積物の分布範囲と層厚に関する情報を、ボーリング資料や地域地質調査報告書等の文献から抽出したとされている。
- 文献資料から、支笏火碎流堆積物の層厚を読み取れるデータを抽出し、その位置を地図上にプロットしたとされている(次頁図参照)。
- データ数は合計で351点であるとされている。
- 次頁図では山縣(2000)をもとに支笏火碎流堆積物の分布範囲を黄線で示しているが、文献より抽出した層厚情報の分布には偏りがあるとされている。
- 支笏カルデラの近傍や西方では、層厚情報がほとんどないとされている。
- 一方、カルデラ東方の千歳市街周辺や苫小牧、札幌周辺では地域地質調査や公共工事ボーリング等により、層厚情報が多いとされている。
- カルデラ近傍から遠方までの層厚情報が得られた地域は、カルデラ東方のみであるとされている。
- 火碎流堆積物の流下方向や層厚情報の粗密から分布域を、①東～南方、②西方、③北方の3つのエリアに区分して、エリアごとに層厚を推定したとされている(次頁図参照)。
- 東～南方エリアでは、火碎流堆積物は面的に分布傾向するのに対して西方エリアと北方エリアでは火碎流堆積物は谷沿いを流下しており堆積傾向が異なっているとされている。

(東～南方地域)

- 東～南方地域のうち、特にカルデラ東方ではボーリング調査等が多く実施されており、層厚情報が得られているとされている。
- カルデラの近傍から遠方まで連続的に層厚情報が得られている千歳川周辺のエリアを対象に層厚分布を解析したとされている。
- 火口近傍の層厚データは限られているものの、全体の傾向として近傍～24km付近では火口からの距離に応じた層厚の減少は小さく、24km～遠方では層厚の減少が大きいことがわかるとされている(P558左上図参照)。

(西方地域)

- カルデラの西方地域では、正確な位置がわかる層厚情報が得られていないため、地域地質図幅の記載や地形などから支笏火碎流堆積物の層厚を推定したとされている。
- 5万分の1地質図幅及び同説明書「壮溪珠」(北海道開発庁、1954)には、支笏火山噴出物は「支笏泥溶岩(Tm)」として記載されており、カルデラ近傍で最大100m、長流川上流では40m、愛地付近では20～25m、新大滝駅北東で20～30m、オエロン信号所東方では10～20mで、他の地域では10m以下とされている。
- この情報をもとに層厚情報をプロットし、等層厚線図を作成しているとされている(P558左下図参照)。

(北方地域)

- カルデラ北方地域では、札幌市街近郊ではボーリングデータが比較的多いものの、火口近傍から中流域にかけては、層厚情報がほとんどないとされている。
- そのため、地域地質図幅の断面図や地形などから支笏火碎流堆積物の層厚を推定したとされている。
- 地質図幅をもとに支笏火碎流堆積物の層厚情報をプロットし、等層厚線図を作成しているとされている(P558右図参照)。



(次頁へ続く)


6. 支笏火碎流堆積物及び洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚に関する検討

①-2 支笏火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係(山元, 2016) (2/3)

(前頁からの続き)




- 支笏カルデラの東～南方地域においては、カルデラ近傍から遠方までの層厚情報が多く得られており、カルデラの近傍から遠方まで連続的に層厚情報が得られている千歳川周辺のエリアについては、支笏カルデラからの距離の増加に応じ、支笏火碎流堆積物の層厚が小さくなる傾向が認められる。
- 当該エリアの調査地点のうち、支笏カルデラから最も遠い地点における支笏火碎流堆積物の層厚は、0.8m程度である。
- 支笏カルデラから敷地方向である支笏カルデラの西方地域においては、正確な位置がわかる層厚情報は認められないものの、地質図幅等から推定した等層厚線を踏まえると、支笏カルデラからの距離の増加に応じ、支笏火碎流堆積物の層厚が小さくなる傾向が認められる。
- また、支笏火碎流堆積物の5mの等層厚線は、尻別岳北東まで描かれている。
- 支笏カルデラの北方地域においては、火口近傍から中流域にかけて層厚情報がほとんどないものの、地質図幅等から推定した等層厚線を踏まえると、支笏カルデラからの距離の増加に応じ、支笏火碎流堆積物の層厚が小さくなる傾向が認められる。

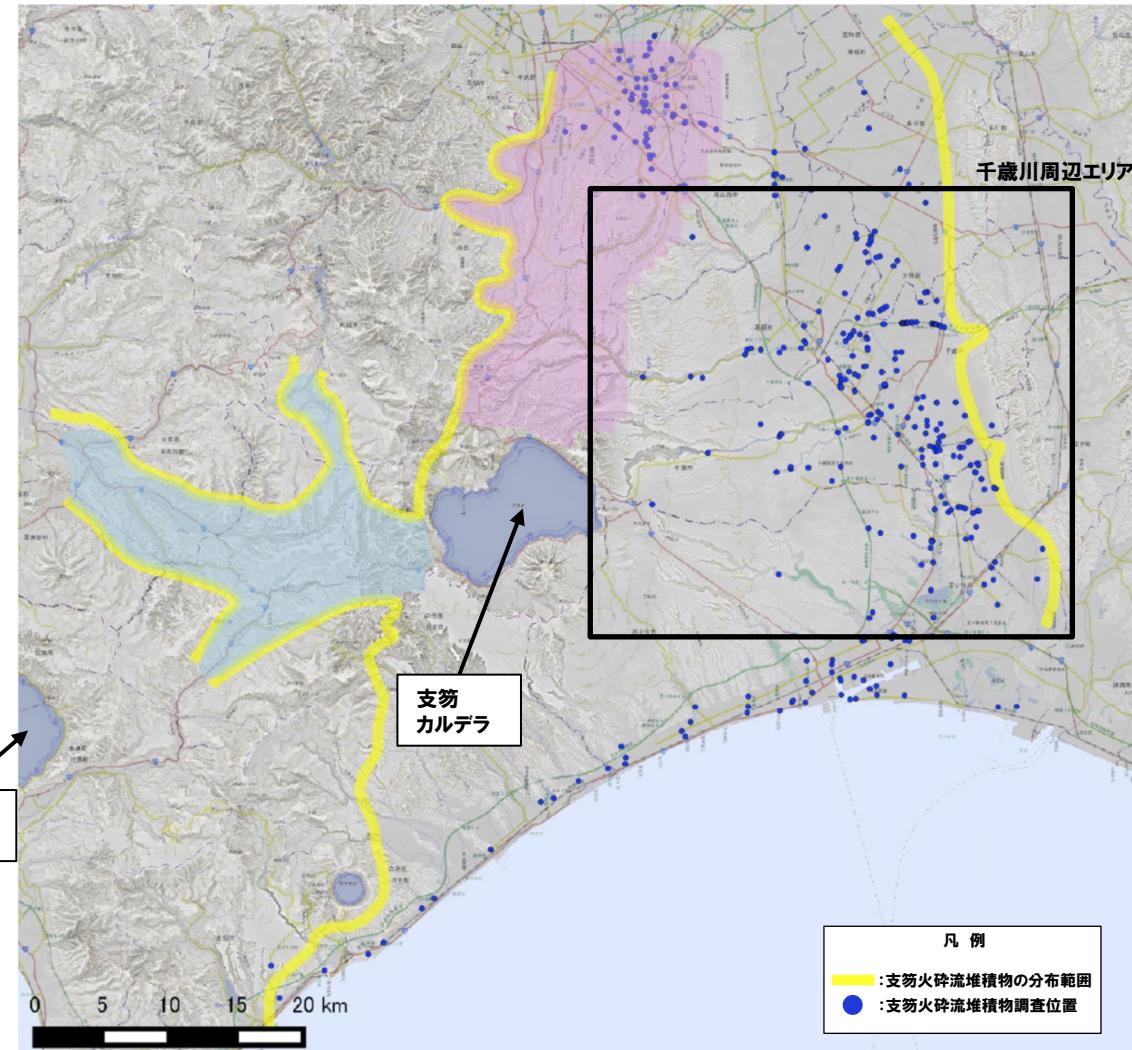


6. 支笏火碎流堆積物及び洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚に関する検討

①-2 支笏火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係 (山元, 2016) (3/3)

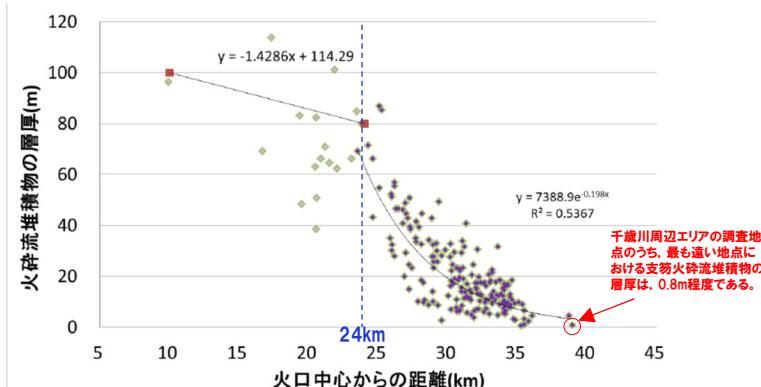


東～南方地域(千歳川周辺エリア)における火口からの距離と支笏火碎流堆積物の層厚
(山元(2016)に加筆)

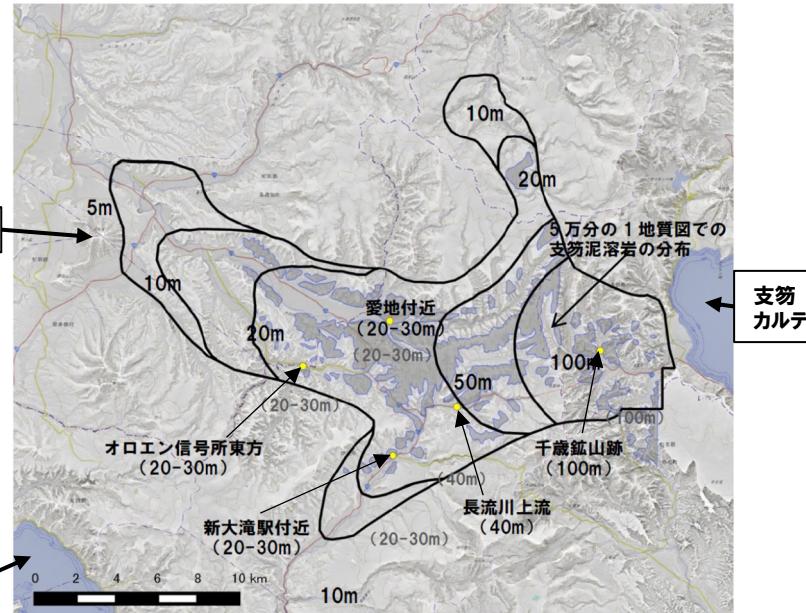

※Goto et al. (2018)に示される柱状図から当社が読み取った値を示す。

西方地域の支笏火碎流堆積物の層厚分布 (山元(2016)に加筆)

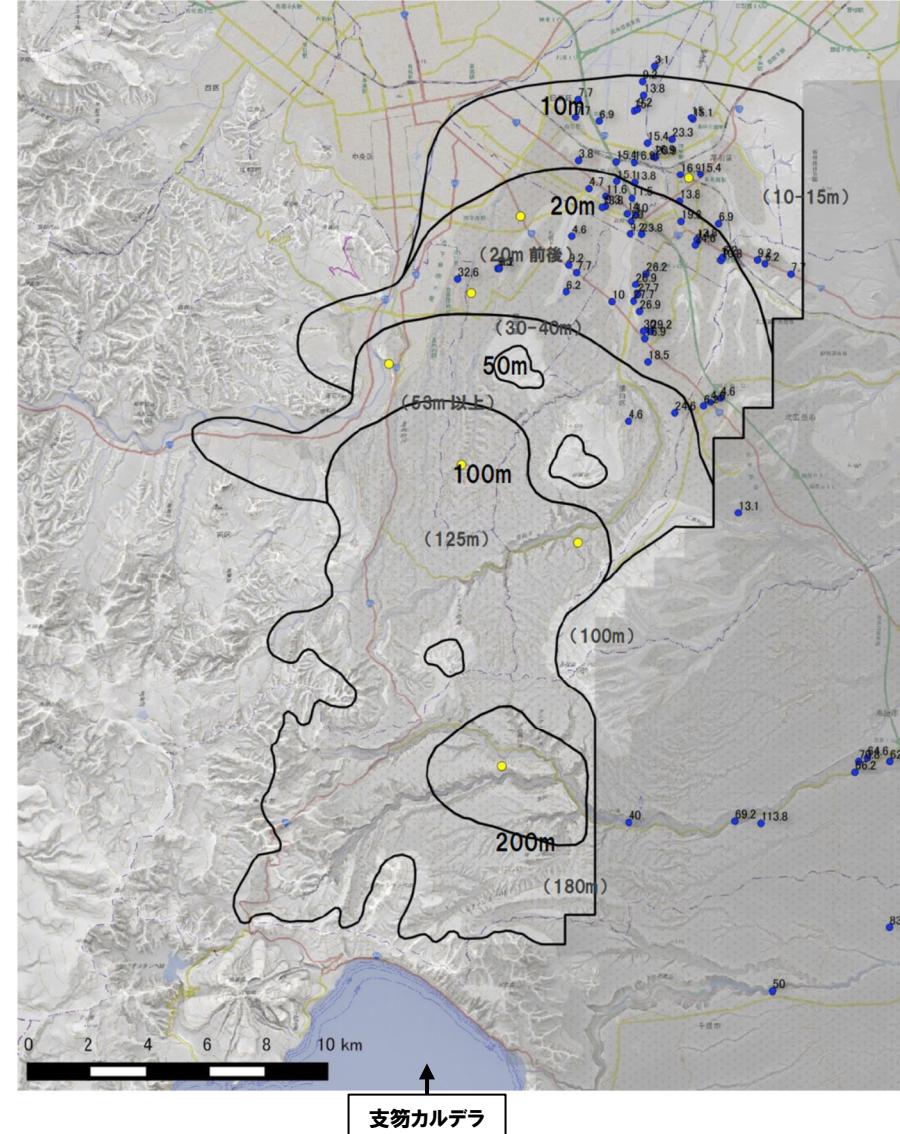

北方地域の支笏火碎流堆積物の層厚分布 (山元(2016)に加筆)

②-1 洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係(まとめ)


- 洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係については、これまで(R3.10.14審査会合以前)、町田ほか(1987)及び当社地質調査結果を用いて検討を実施し、距離の増加に応じ層厚が小さくなるといったような明瞭な相関は認められないと評価していた。
- R3.10.14審査会合以降、Goto et al.(2018), Amma-Miyasaka et al.(2020)及び産業技術総合研究所(2021)に示された洞爺火碎流堆積物(火碎サージ堆積物を含む)が確認されている地点を追加し、改めて検討を実施した。
- また、洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係を示している産業技術総合研究所(2018)についても、追加で文献レビューを実施した。

【当社地質調査並びに町田ほか(1987), Goto et al.(2018), Amma-Miyasaka et al.(2020)及び産業技術総合研究所(2021)による検討結果】(次頁～P563参照)

- 当社地質調査並びに町田ほか(1987), Goto et al.(2018), Amma-Miyasaka et al.(2020)及び産業技術総合研究所(2021)に基づくと、洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係には、洞爺カルデラから概ね敷地方向(北～北西方向)に位置する地点に限定した場合、明瞭な傾向は認められないものの、洞爺カルデラからの方向は考慮せず、全地点のデータを踏まえると、距離の増加に応じ層厚が小さくなる傾向が認められる。

【産業技術総合研究所(2018)のレビュー結果】(P564～P565参照)

- 産業技術総合研究所(2018)に基づくと、地形計測からの層厚推定を含むものの、洞爺カルデラからの全方向の層厚データを整理した結果、洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚には、距離の増加に応じ層厚が小さくなる傾向が認められる。



- 当社地質調査及び文献調査による検討の結果、洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係には、洞爺カルデラから概ね敷地方向(北～北西方向)に位置する地点に限定した場合、明瞭な傾向は認められないが、層厚データの不確かさ(火碎流堆積物の基底が確認されていないため、明確な層厚は計測できない等)及び産業技術総合研究所(2018)のレビュー結果を踏まえると、大局的には、距離の増加に応じ層厚が小さくなる傾向が認められる。

6. 支笏火碎流堆積物及び洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚に関する検討

②-2 洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係(当社地質調査及び文献調査による検討結果) (1/4)

- 洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係については、これまで、町田ほか(1987)及び当社地質調査結果を用いて検討を実施し、距離の増加に応じ層厚が小さくなるといったような明瞭な相関は認められないと評価していた。
- R3.10.14審査会合以降、Goto et al. (2018), Amma-Miyasaka et al. (2020) 及び産業技術総合研究所(2021)に示された洞爺火碎流堆積物(火碎サージ堆積物を含む)が確認されている地点を追加し、改めて検討を実施した。
- 各調査地点の位置をP562～P563に、洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚のグラフを次頁に示す。



- 当社地質調査並びに町田ほか(1987), Goto et al. (2018), Amma-Miyasaka et al. (2020) 及び産業技術総合研究所(2021)に基づくと、洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係には、洞爺カルデラから概ね敷地方向(北～北西方向)に位置する地点に限定した場合、明瞭な傾向は認められないものの、洞爺カルデラからの方向は考慮せず、全地点のデータを踏まえると、距離の増加に応じ層厚が小さくなる傾向が認められる。

※1 「1 c.伊達市館山国道沿い」、「1 d.黒松内町上大成」及び「1 h.岩内町幌似」地点は、pfl (pyroclastic flows (火碎流)) の層厚を、それ以外の地点は、afa (ash falls (火山灰)) 及びpflの層厚を記載している。

※2 洞爺火碎流堆積物の層厚が明記されているものについてはその値を、明記されていないものについては本文献に示される柱状図から当社が読み取った値を記載している。

※3 Loc.18(大間)に認められる堆積物は、洞爺火碎流のco-ignimbrite ashであるとされていることから、本検討から除外した。

※4 敷地近傍における洞爺火碎流堆積物の分布状況に関する検討において、共和町幌似付近で実施したボーリング調査のうち、洞爺火碎流堆積物の最大の層厚が確認されるB-5地点についても、本検討の対象とした。


※5 火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係を示している山元(2016)(P556～P558参照) 及び産業技術総合研究所(2018)(P564～P565参照)においては、各カルデラの中心を起点として検討を実施していることから、本検討についても、洞爺カルデラの中心に位置する洞爺中島を起点として距離を算出した。

洞爺火碎流堆積物の洞爺カルデラからの距離と層厚

調査	地点名	洞爺カルデラからの方向	洞爺カルデラ※5からの距離(km)	層厚(m)
町田ほか (1987)※1	1 a.伊達市村界沢	南	約10km	>23m
	1 b.長流川左岸	南	約16km	>5m
	1 c.伊達市館山国道沿い	南	約23km	>2.6m
	1 d.黒松内町上大成	西	約29km	>10m
	1 e.蘭越町目名	北西	約38km	-
	1 f.黒松内町蕨岱	西	約44km	1.7m
	1 g.黒松内町白炭	西	約44km	1.75m
	1 h.岩内町幌似	北西	約51km	>5m
	Loc.1	南	約9km	>28m
	Loc.2	南	約9km	>37m
文献調査 Goto et al. (2018)※2	Loc.3	南	約9km	>28m
	Loc.4	南	約9km	>12m
	Loc.5	南	約10km	>26m
	Loc.6	南	約11km	>67m
	Loc.7	北	約5km	>16m
	Loc.8	北西	約10km	30m
	Loc.9	西	約15km	>12m
	Loc.10	北	約9km	>19m
	Loc.11	北	約12km	>7m
	Loc.12	北	約14km	>10m
	Loc.13	北	約15km	-
	Loc.14	北東	約22km	1m
	Loc.15	東南東	約13km	>10m
	Loc.16	北西	約46km	>12m
	Loc.17	西	約41km	>13m
	Loc.18※3	南	約129km	0.15m
Amma-Miyasaka et al. (2020)	P3	東	約50km	1.75m
	DN2	東	約88km	<0.25m
	DC	東	約84km	<0.25m
	DS5	東	約84km	<0.25m
産業技術総合 研究所(2021)	千歳	北東	約78km	0.40m
当社地質調査	①ニセコ町字里見	北西	約24km	>5m
	②蘭越町字水上	北西	約34km	>10m
	③蘭越町字田下	北西	約36km	>5m
	④黒松内町字白井川	西	約37km	>10m
	⑤黒松内町字赤井川	西	約37km	>10m
	⑥俱知安町字峠下	北	約37km	>5m
	⑦蘭越町目名町	北西	約37km	>20m
	⑧蘭越町字栄	北西	約38km	>10m
	⑨蘭越町字三和	北西	約40km	>5m
	⑩B-5地点(共和町幌似付近)※4	北西	約47km	>22m

6. 支笏火碎流堆積物及び洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚に関する検討

②-2 洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係(当社地質調査及び文献調査による検討結果) (2/4)

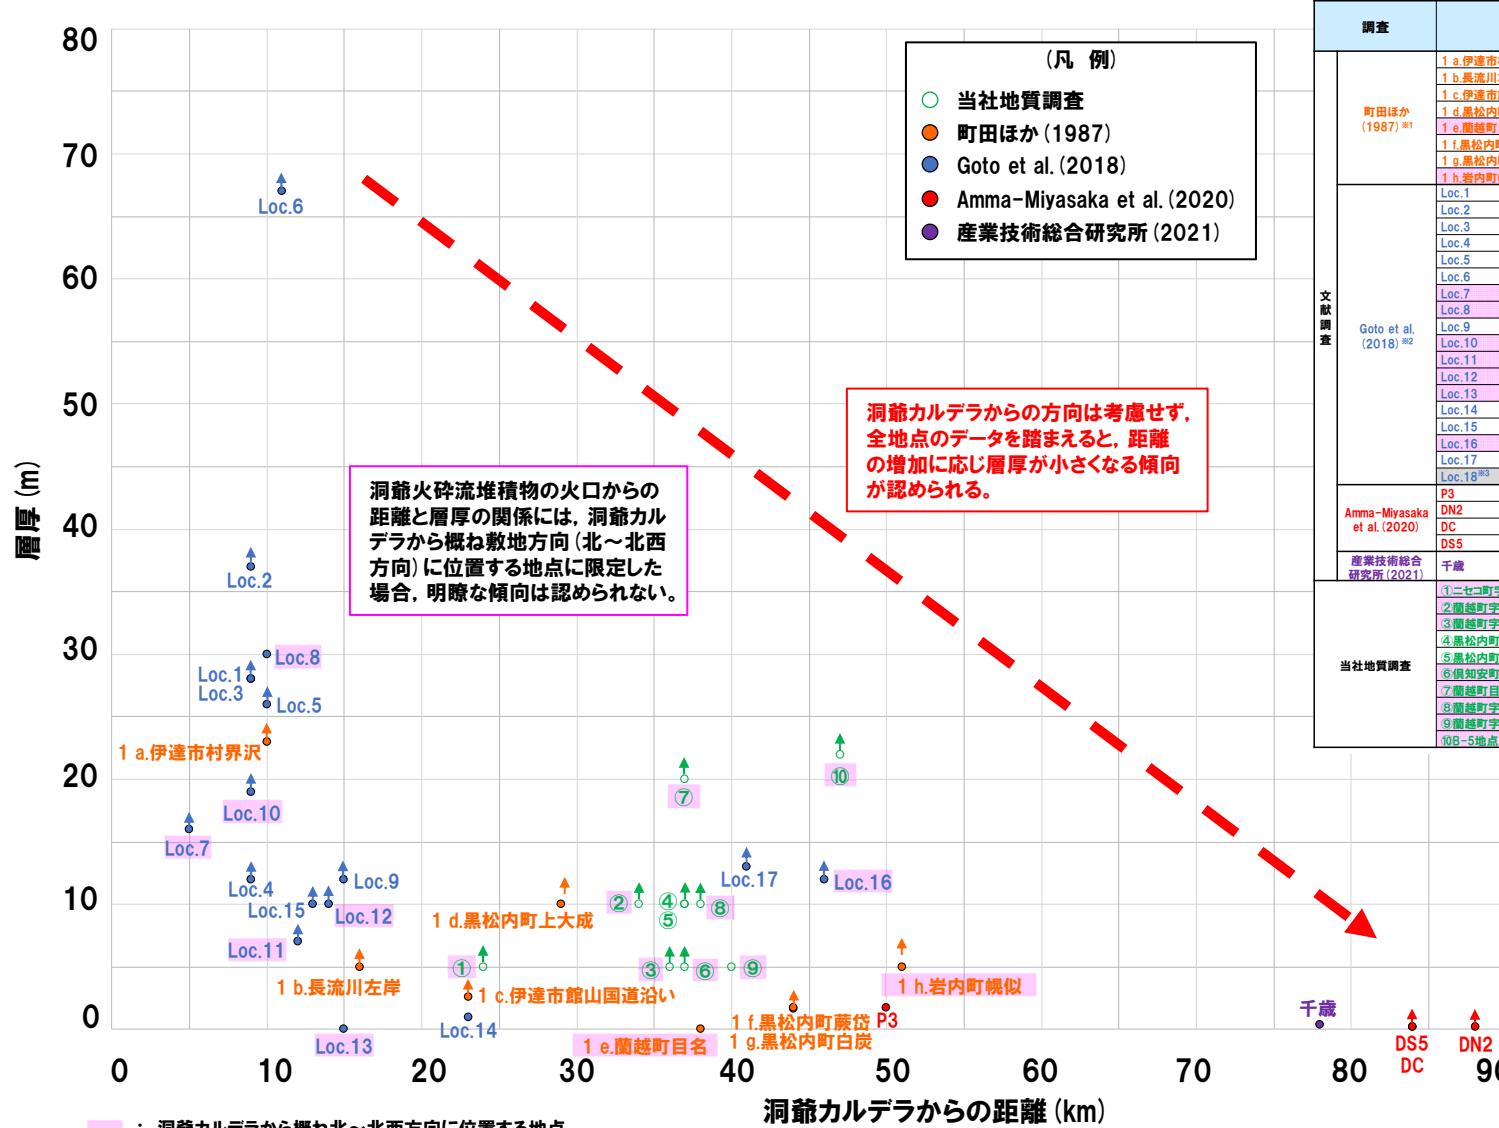

調査	地点名	洞爺カルデラからの方向	洞爺カルデラからの距離(km)	層厚(m)
町田ほか (1987) ^{*1}	1 a.伊達市村界沢	南	約10km	>23m
	1 b.長流川左岸	南	約16km	>5m
	1 c.伊達市館山国道沿い	南	約23km	>2.6m
	1 d.黒松内町上大成	西	約29km	>10m
	1 e.蘭越町目名	北西	約38km	-
	1 f.黒松内町蕨岱	西	約44km	1.7m
	1 g.黒松内町白井川	西	約44km	1.75m
	1 h.岩内町幌似	北西	約51km	>5m
	Loc.1	南	約9km	>28m
Goto et al. (2018) ^{*2}	Loc.2	南	約9km	>37m
	Loc.3	南	約9km	>28m
	Loc.4	南	約9km	>12m
	Loc.5	南	約10km	>26m
	Loc.6	南	約11km	>67m
	Loc.7	北	約5km	>16m
	Loc.8	北西	約10km	30m
	Loc.9	西	約15km	>12m
	Loc.10	北	約9km	>19m
	Loc.11	北	約12km	>7m
Amma-Miyasaka et al. (2020)	Loc.12	北	約14km	>10m
	Loc.13	北	約15km	-
	Loc.14	北東	約22km	1m
	Loc.15	東南東	約13km	>10m
	Loc.16	北西	約46km	>12m
	Loc.17	西	約41km	>13m
	Loc.18 ^{*3}	南	約129km	0.15m
	P3	東	約50km	1.75m
	DN2	東	約88km	<0.25m
	DC	東	約84km	<0.25m
産業技術総合 研究所(2021)	DSS	東	約84km	<0.25m
	千歳	北東	約78km	0.40m
	1.二七町字里見	北西	約24km	>5m
	2.蘭越町字水上	北西	約34km	>10m
	3.蘭越町字田下	北西	約36km	>5m
	4.黒松内町字白井川	西	約37km	>10m
	5.黒松内町字赤井川	西	約37km	>10m
	6.俱知安町字井下	北	約37km	>5m
	7.蘭越町字呂町	北西	約37km	>20m
	8.蘭越町字宇栄	北西	約38km	>10m
	9.蘭越町字三和	北西	約40km	>5m
	10.B-5地点(共和町幌似付近) ^{*4}	北西	約47km	>22m

*1「1.c.伊達市館山国道沿い」、「1.d.黒松内町上大成」及び「1.h.岩内町幌似」地点は、pfl (pyroclastic flows(火碎流)) の層厚を、それ以外の地点は、afa (ash falls(火山灰)) 及びpflの層厚を記載している。

*2 洞爺火碎流堆積物の層厚が明記されているものについてはその値を、明記されていないものについては本文献に示される柱状図から当社が読み取った値を記載している。

*3 Loc.18(大間に)に認められる堆積物は、洞爺火碎流のco-ignimbrite ashであるとされていることから、本検討から除外した。


*4 敷地近傍における洞爺火碎流堆積物の分布状況に関する検討において、共和町幌似付近で実施したボーリング調査のうち、洞爺火碎流堆積物の最大の層厚が確認されるB-5地点についても、本検討の対象とした。

*5 火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係を示している山元(2016)(P556～P558参照)及び産業技術総合研究所(2018)(P564～P565参照)においては、各カルデラの中心を起点として検討を実施していることから、本検討についても、洞爺カルデラの中心に位置する洞爺中島を起点として距離を算出した。

(当社地質調査結果並びに町田ほか(1987), Goto et al.(2018), Amma-Miyasaka et al.(2020)及び産業技術総合研究所(2021)に基づき作成)


6. 支笏火碎流堆積物及び洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚に関する検討

②-2 洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係(当社地質調査及び文献調査による検討結果) (3/4)

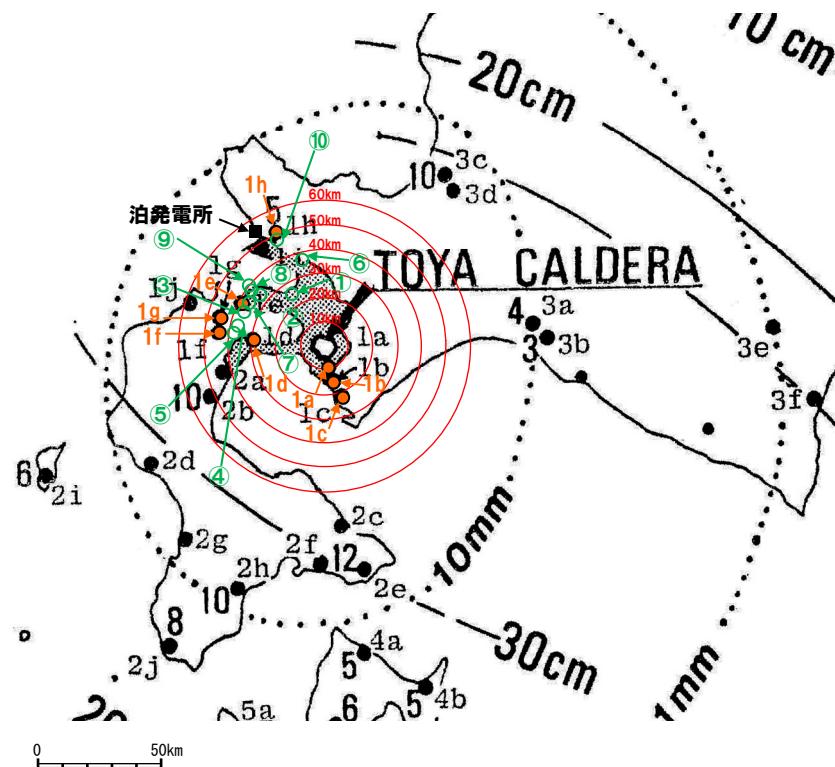

- 洞爺火碎流堆積物の層厚確認地点 (町田ほか, 1987)
- 洞爺火碎流堆積物の層厚確認地点 (当社地質調査結果)

位置図 (町田ほか (1987) に加筆)

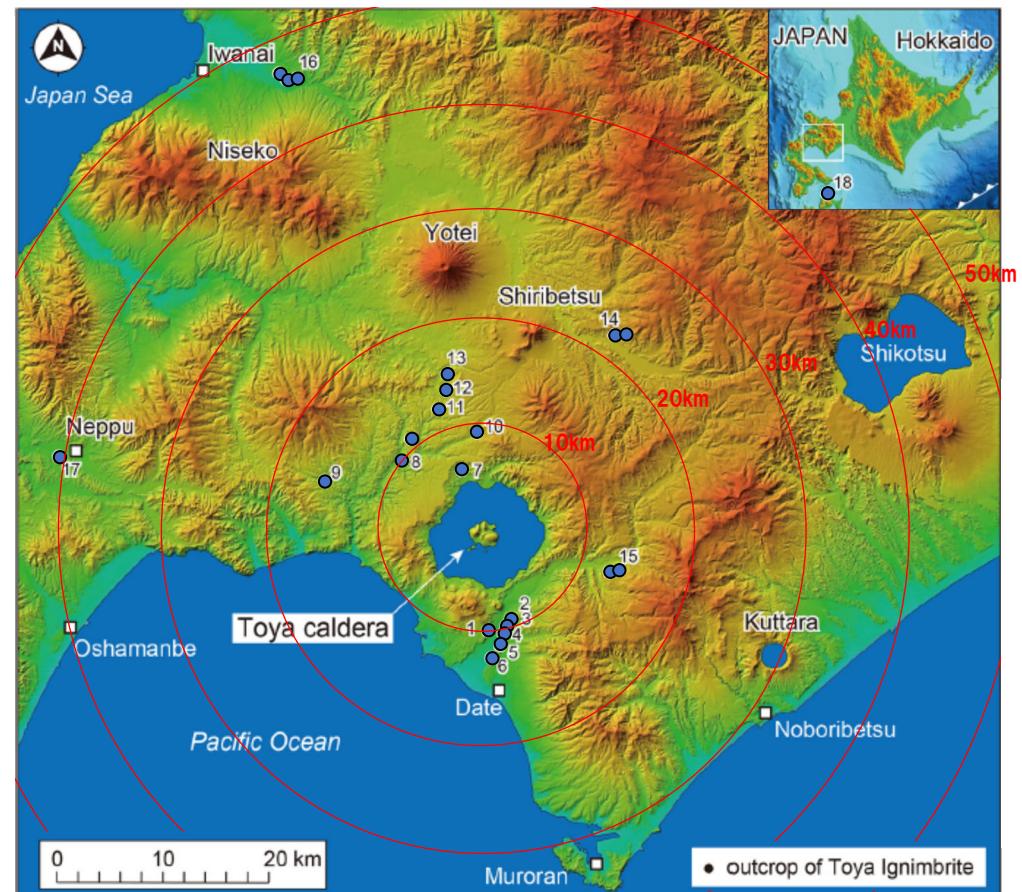


- 洞爺火碎流堆積物の層厚確認地点 (Goto et al., 2018)


位置図 (Goto et al. (2018) に加筆)

6. 支笏火碎流堆積物及び洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚に関する検討

②-2 洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係(当社地質調査及び文献調査による検討結果)(4/4)

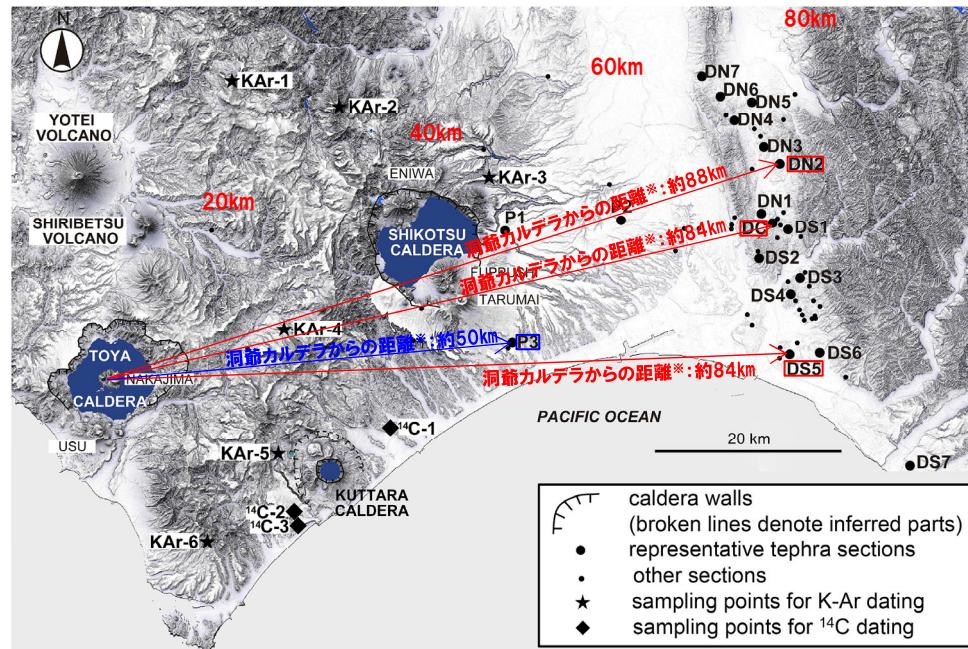

調査地点 (Amma-Miyasaka et al. (2020) に加筆)

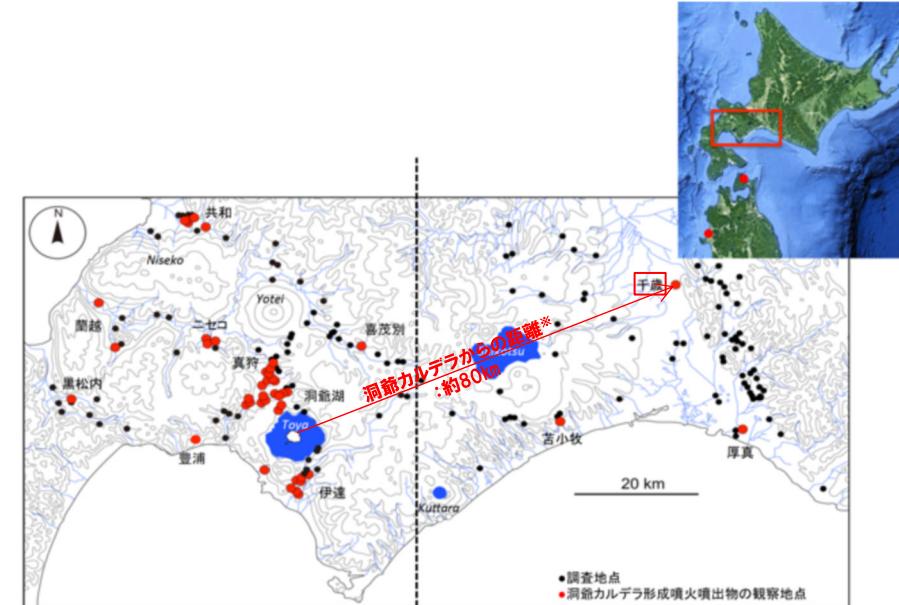

洞爺カルデラ形成噴火噴出物の調査地点
(産業技術総合研究所 (2021) に加筆)

*火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係を示している山元 (2016) (P556～P558参照) 及び産業技術総合研究所 (2018) (P564～P565参照)においては、各カルデラの中心を起点として検討を実施していることから、本検討についても、洞爺カルデラの中心に位置する洞爺中島を起点として距離を算出した。

6. 支笏火碎流堆積物及び洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚に関する検討


②-3 洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係(産業技術総合研究所, 2018) (1/2)

- 洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係を示している産業技術総合研究所(2018)についても、R3.10.14審査会合以降、追加で文献レビューを実施した。

【産業技術総合研究所(2018)】

(層厚データ)


- 層厚分布図の作成に用いる層厚データは、収集・整理した文献を基に、層厚が記載されているものはその値を採用したとされている。
- 露頭およびボーリング柱状図として上端深度、下端深度、あるいは上端高度、下端高度が記載されている場合は、それらから層厚を算出したとされている。
- 数値が記載されていないものの、柱状図またはスケッチが図示されている場合は、上端深度、下端深度を読み取り(読み取り精度は1/10m)、それらから層厚を算出したとされている。
- また、火碎流堆積物の現存分布範囲において火碎流台地など地形が明瞭な箇所では、地形計測から層厚を推定したとされている。
(洞爺火碎流堆積物の層厚と噴火口からの距離との関係)
- 層厚の分布は、ばらつきが大きいものの、噴火口から離れるにつれて小さくなる傾向が認められるとされている(次頁右上図(a)参照)。
- 層厚の分布がばらつく要因は、層厚データに下限が規定されないもの(厚さが過小評価されているもの)を含むことが一つに挙げられるとされている。
- 噴火口からの距離を基準として2.5km区間ごとに集計した平均値と最大値を目的変数、噴火口からの距離を説明変数とし、最遠部で層厚が0mとなるようにデータを追加した線形モデルによる回帰分析を行うと、両者には高い相関が認められたとされている(次頁右下図(b)参照)。




- 産業技術総合研究所(2018)に基づくと、地形計測からの層厚推定を含むものの、洞爺カルデラからの全方向の層厚データを整理した結果、洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚には、距離の増加に応じ層厚が小さくなる傾向が認められる。

6. 支笏火碎流堆積物及び洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚に関する検討


②-3 洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係(産業技術総合研究所, 2018) (2/2)

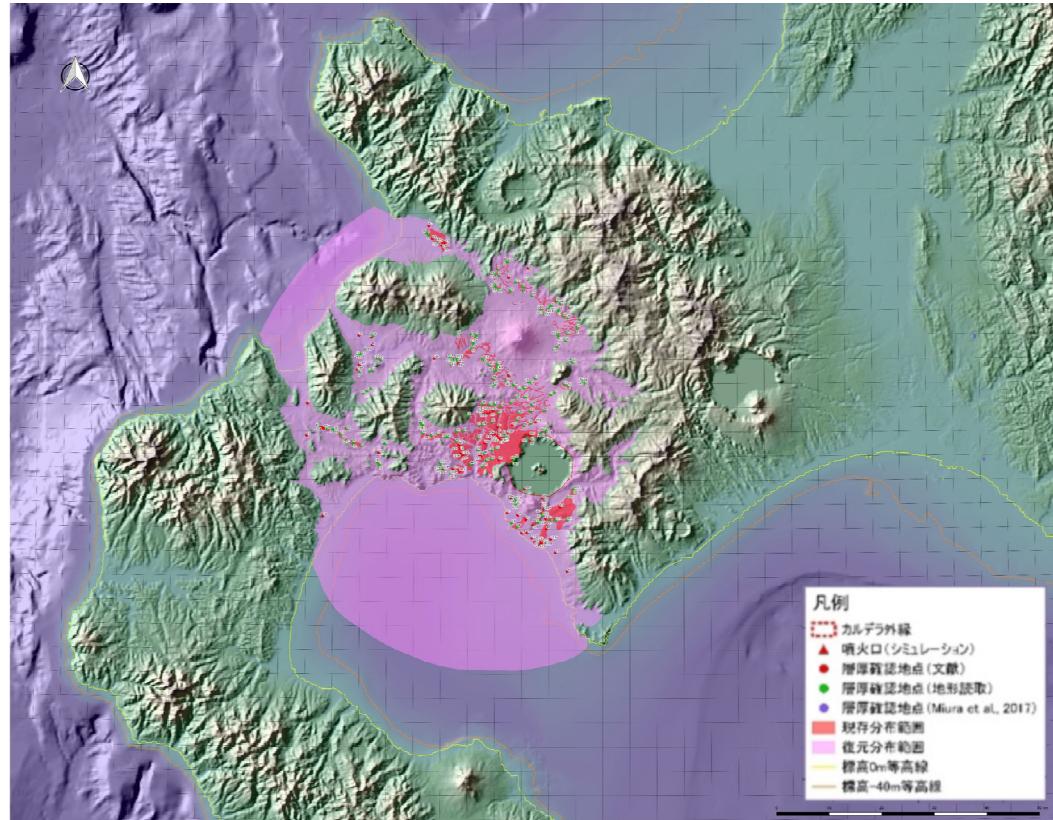

洞爺火碎流堆積物の分布(産業技術総合研究所, 2018)

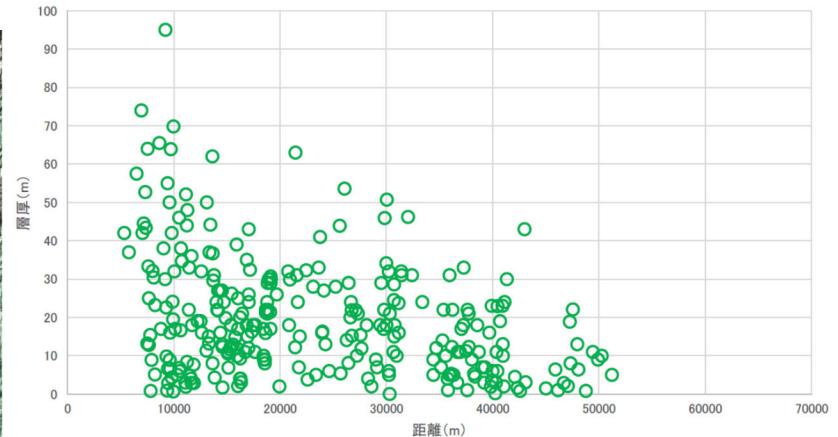

(a) 全データ(カルデラ内を除く)

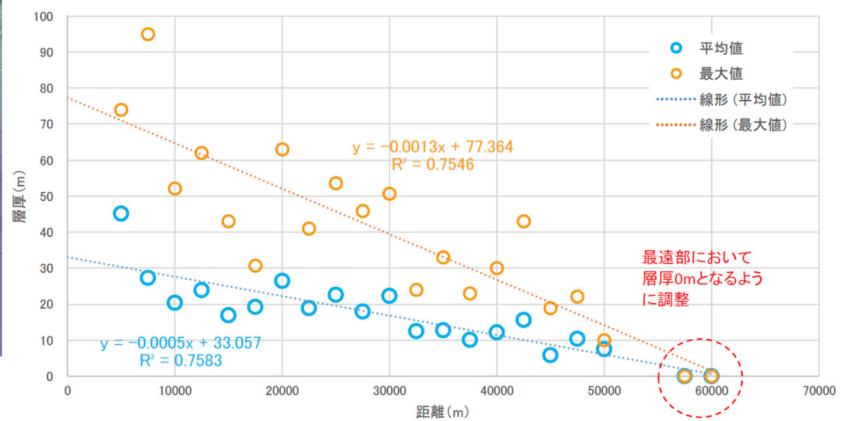

(b) 2.5km区間ごとの平均値と最大値

洞爺火碎流堆積物の層厚と噴火口からの距離との関係
(産業技術総合研究所, 2018)

余白

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

① 検討結果 (1/6)

【② 文献調査】(P577～P586参照)

○洞爺火碎流については、敷地近傍に位置する共和町幌似付近を越えて堆積物を確認している文献はないが、推定に基づき、岩内湾までの分布を示しているものや、敷地方向とは異なるが、敷地から洞爺カルデラまでの距離（約55km）よりも遠方に、火碎サージ堆積物が到達しているとするものが認められる。

【③ 敷地近傍における洞爺火碎流堆積物の分布状況】(P588～P589参照)

○文献調査の結果、洞爺火碎流について、推定に基づくものではあるが、共和町幌似付近を越えて岩内湾までの分布を示している文献も認められることから、敷地近傍における洞爺火碎流堆積物の分布範囲について、幌似周辺で実施したボーリング調査結果を用いての確認を行った。

○ボーリング調査において確認された洞爺火碎流堆積物の分布状況を踏まえると、泥川合流部付近（C-2地点付近）で洞爺火碎流堆積物の層厚が急減し、岩内平野西部では確認されないことから、幌似付近が洞爺火碎流の末端部である可能性が考えられる。

【④ 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討】(P591～P597参照)

○堀株川付近には洞爺火碎流堆積物堆積以降に堆積した沖積層が認められること及び洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係には、大局的な傾向としては、距離の増加に応じ層厚が小さくなる傾向が認められる（補足説明資料6章参照）ため、洞爺火碎流堆積物は堆積以降の氷期に侵食された可能性も考えられる。
○このため、洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性について検討を行った。


○堀株川付近に位置するC-3及びH26共和-4～7地点においては、洞爺火碎流堆積物は旧堀株川が下刻した低地に堆積し、以降の氷期に削剥され、その後、沖積層が堆積した可能性を否定できない。
○梨野舞納地点においては、Mm1段丘堆積物（MIS5e、上面標高約22m）の上位に、純層及び二次堆積物bに区分される火山灰質砂質シルト層が認められるが、当該層の上面、基底面又は当該層中に侵食面は認められないことから、洞爺火碎流は到達していないものと判断される。
○H26共和-3地点においては、洞爺火碎流堆積物の下位の層準である発足層の上面標高（約29m）が、洞爺火碎流が到達していないと判断される梨野舞納地点に認められる火山灰質砂質シルト層の分布標高よりも高標高に位置することから、洞爺火碎流は到達していないものと判断される。



(P572へ続く)

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討


① 検討結果 (2/6)

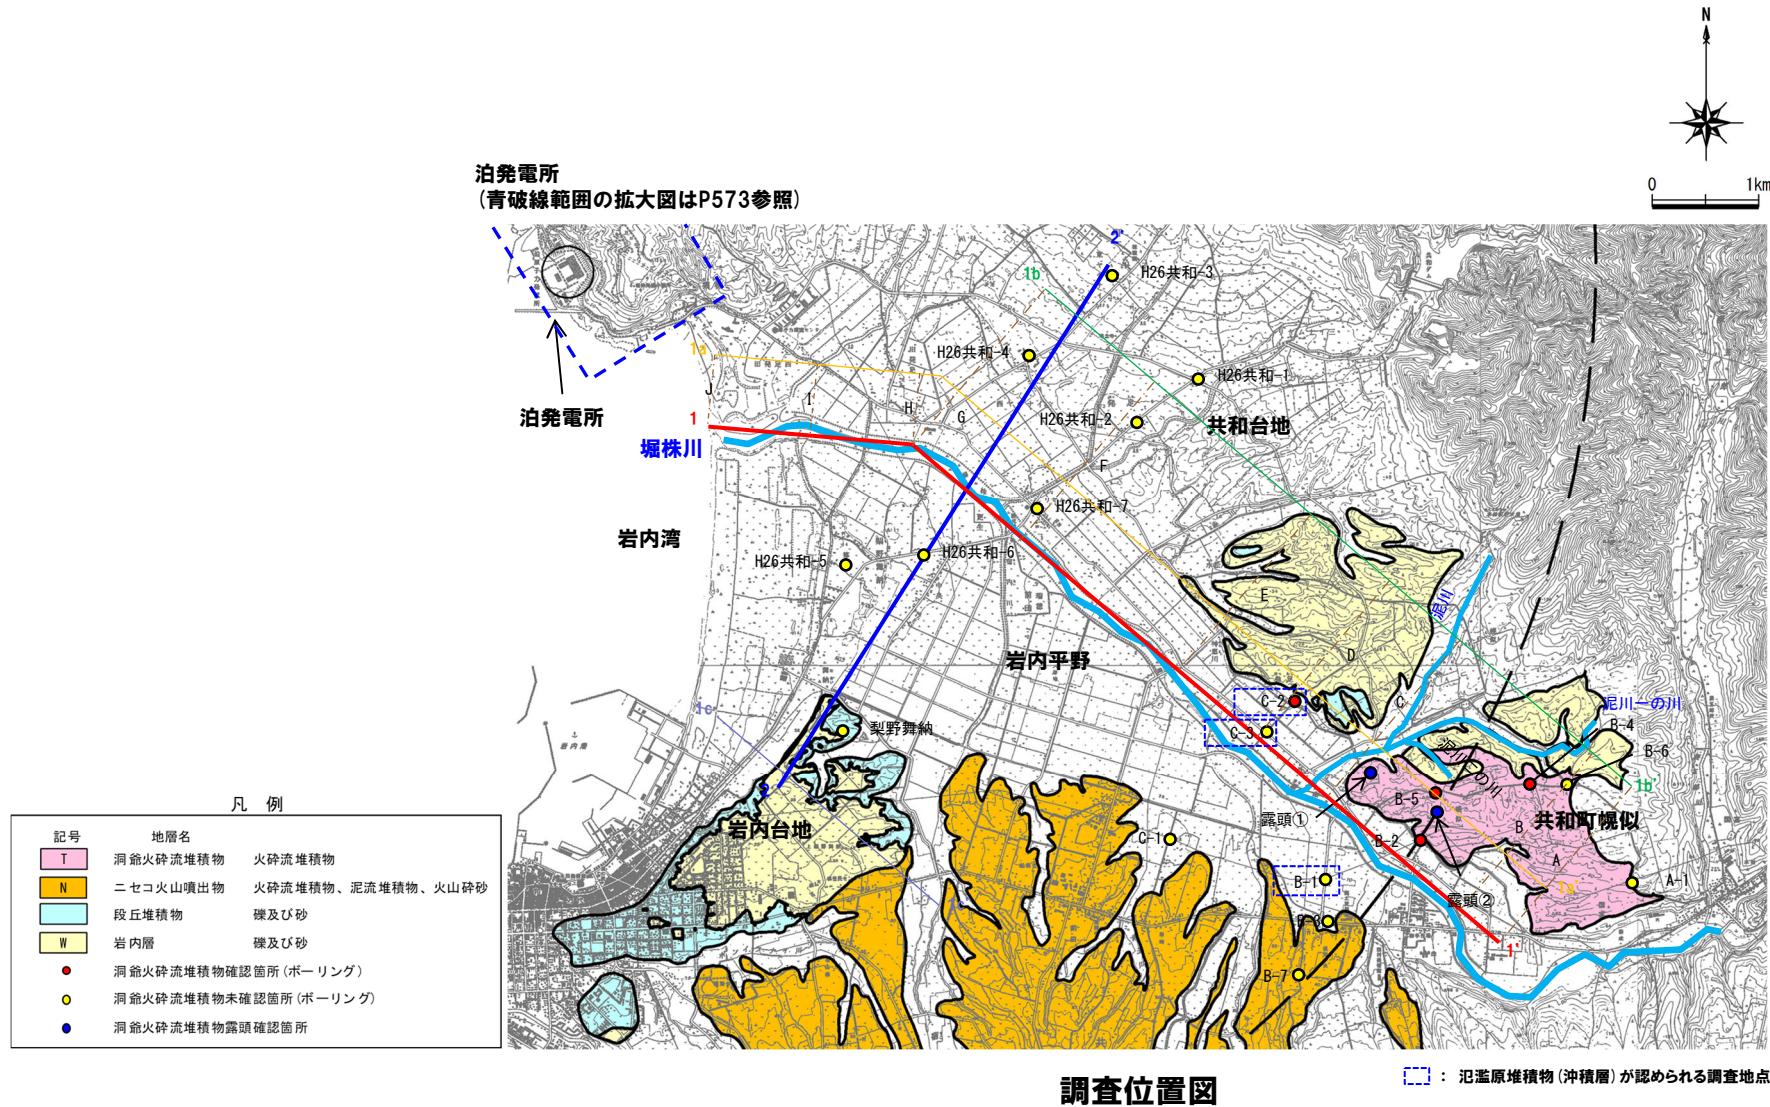


余白

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

① 検討結果 (3/6)

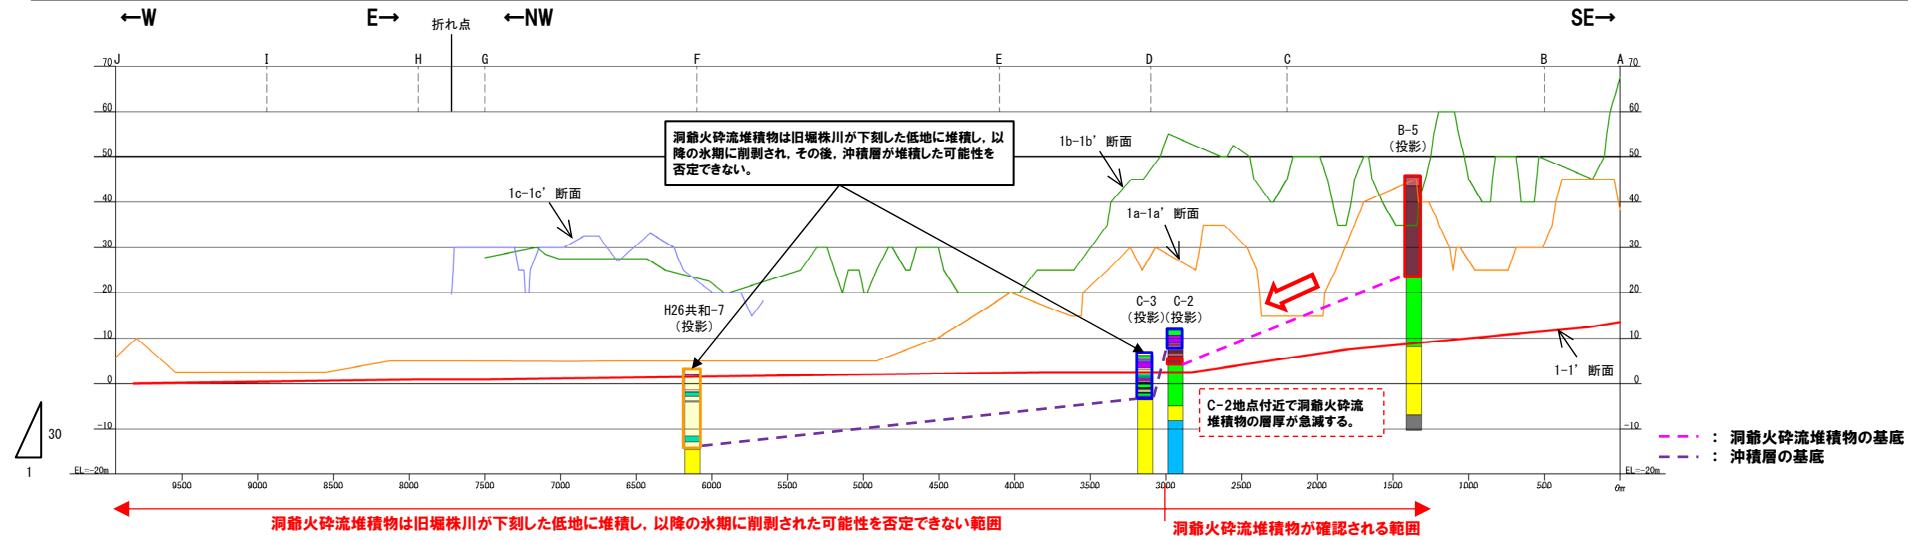

1-1' 断面図

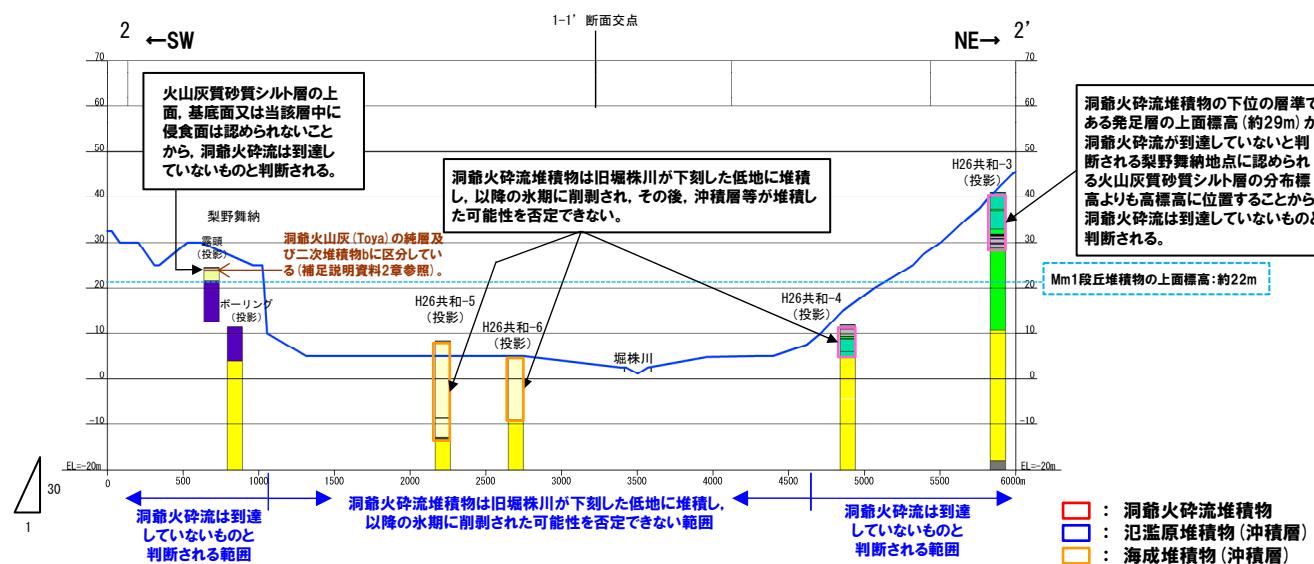

2-2' 断面図

凡例

(層相区分)

	有機質土
	粘土
	シルト
	有機質シルト
	腐植質シルト
	火山灰質シルト
	砂質シルト
	疊混じり砂質シルト
	疊混じりシルト
	砂
	腐植質砂
	シルト混じり砂
	砂礫
	シルト質砂礫
	シルト質砂
	砂


(地層区分)

	Mm1段丘堆積物		野塚層(下部層相当)
	発足層		余別層
	海成堆積物(沖積層)		古平層
	扁状地性堆積物		

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

① 検討結果 (4/6)

(P568からの続き)




- 敷地近傍における洞爺火碎流堆積物の分布状況及び洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討を踏まえると、洞爺火碎流堆積物は共和町幌似付近を越えて確認されないが、沖積層が分布するため、堆積後に削剥された可能性を否定できない調査箇所が、堀株川沿いの低地に認められる(P569参照)。
- このため、洞爺火碎流については、共和町幌似付近を越えて堀株川沿いの低地を流下し、現在の岩内湾に到達した後、削剥された可能性を否定できない。
- 流下方向の延長に敷地は位置するが、以下に示す状況であることから、敷地のうち、Mm1段丘より高標高側(山側)には、洞爺火碎流は到達していないと判断される。
 - ・岩内平野西部の梨野舞納地点においては、Mm1段丘堆積物(上面標高約22m)の上位に、洞爺火山灰(Toya)の純層及び二次堆積物が認められるが、当該層の上面、基底面又は当該層中に侵食面は認められないことから、洞爺火碎流は到達していないものと判断される。
 - ・敷地には、梨野舞納地点と同様、Mm1段丘堆積物(上面標高約24m)が認められ、その上位の陸上堆積物(シルト混じり砂)の上面、基底面又は当該堆積物中には、洞爺火碎流の到達を示唆する侵食面は認められない(次頁及びP575参照)。
 - ・敷地のMm1段丘より高標高側は、新第三系中新統神恵内層を基盤とし、上位にはMIS7か或いはそれより古い海成層が概ね認められ、その上面標高は40mを超えている(次頁及びP575参照)。

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

① 検討結果 (5/6)

一部修正 (H30/5/11審査会合)

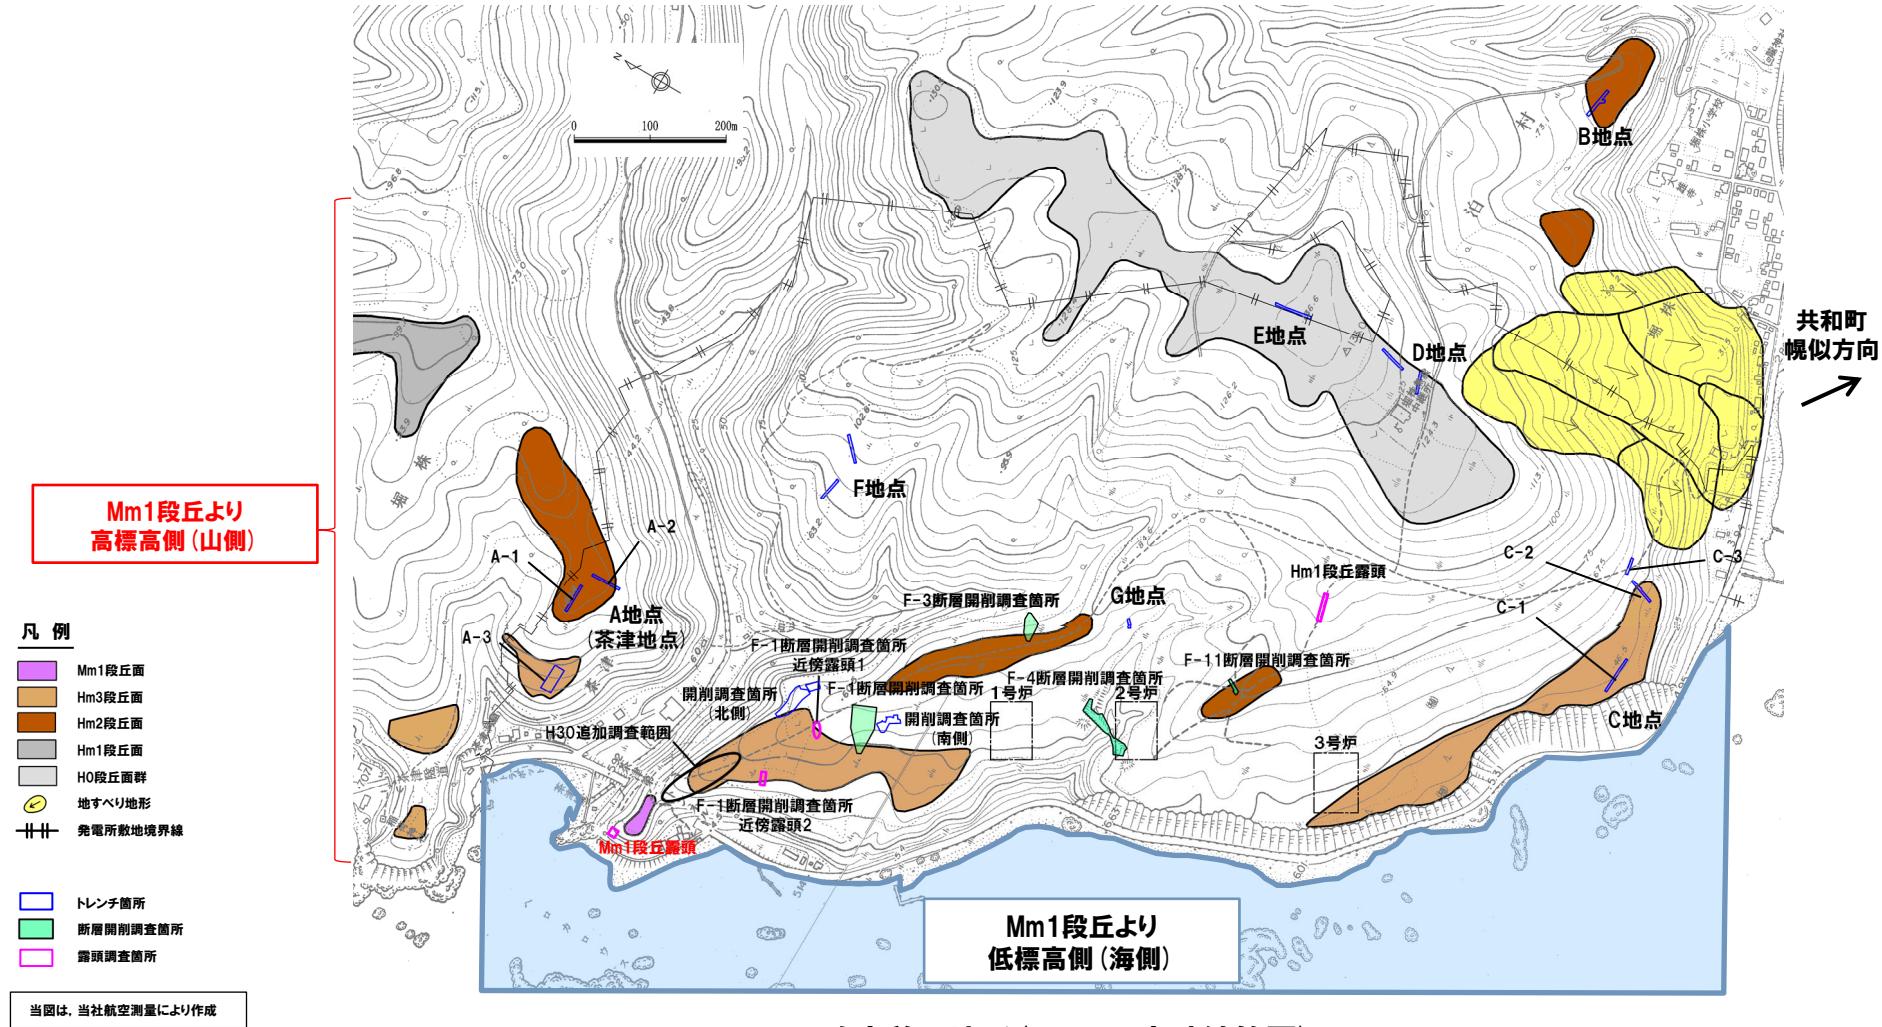


余白

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

① 検討結果 (6/6)

一部修正 (R2/4/16審査会合)

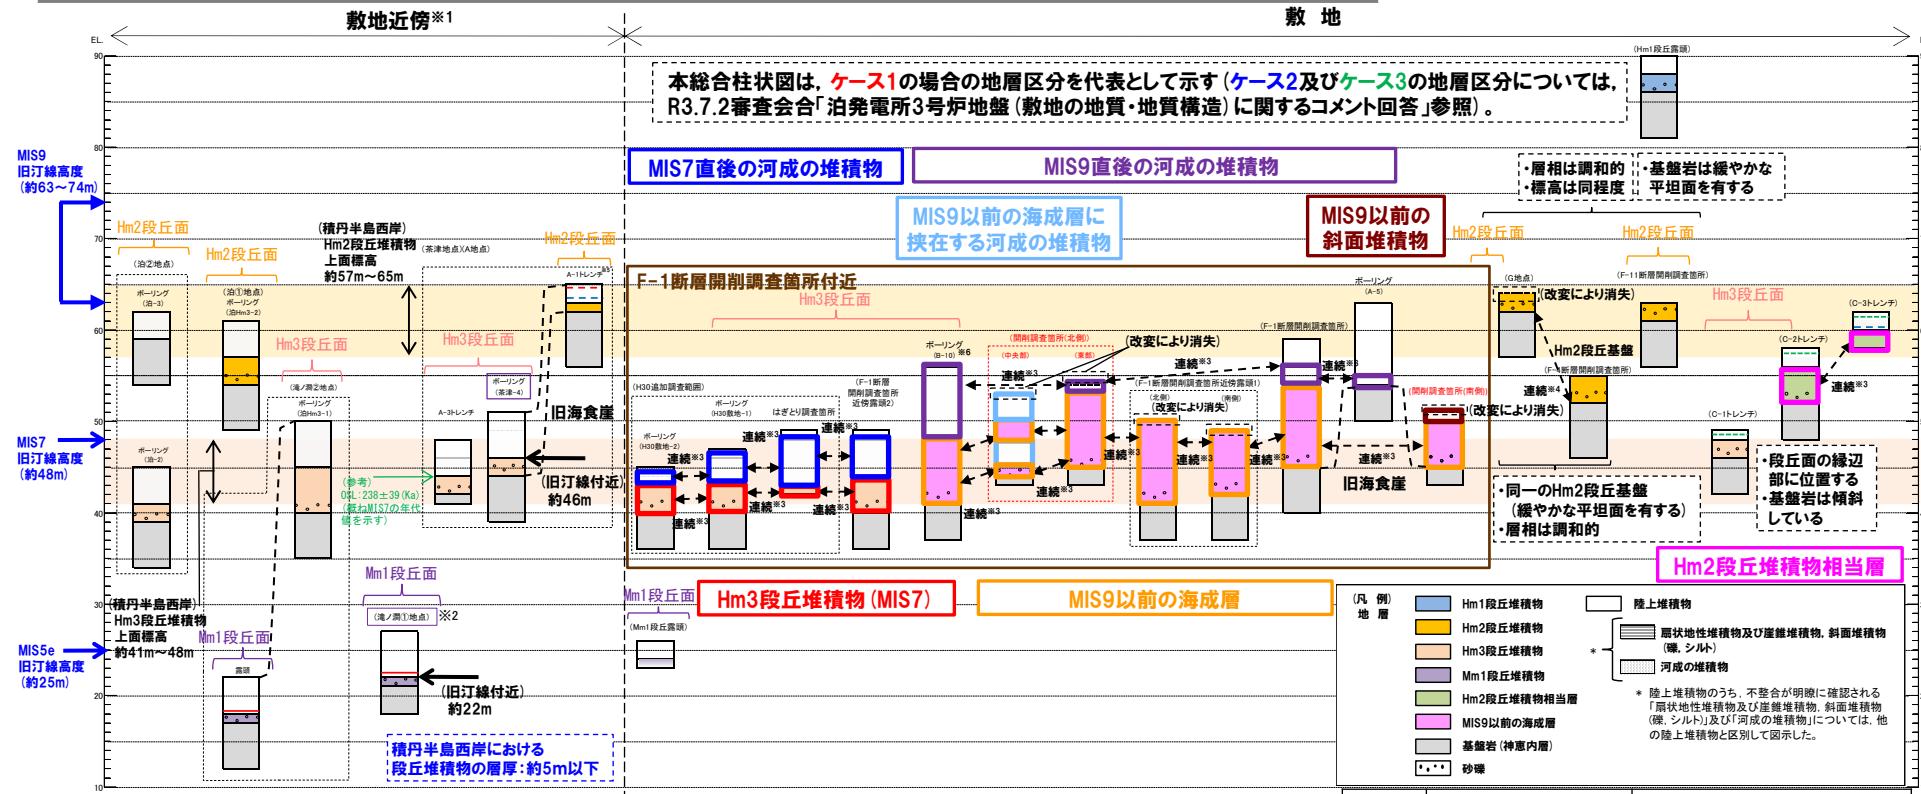

*1 積丹半島西岸では、図示した調査箇所以外においても段丘調査を実施している。ここでは、敷地に近接するMm1段丘（滝ノ瀬①地点）及び高位段丘（茶津地点（A地点）、滝ノ瀬②地点、泊①地点及び泊②地点）について代表的に図示した。

*2 洞爺火山灰（Toya）については、当該地点のMm1段丘堆積物の上位に確認されたことを便宜的に図示した。

*3 各調査箇所の位置関係が近接していること及び地質調査結果から、同一の地層であると判断されることを示す。

*4 各調査箇所の位置関係が近接していること及び地質調査結果から、同一の段丘基盤であると判断されることを示す。

*5 茶津地点（Hm2段丘）においては、A-2トレーンチにおいても段丘調査を実施しているが、A-1トレーンチと距離が近接しており、基盤岩及び段丘堆積物の上面標高が同様であることから、A-1トレーンチを代表的に図示した。

*6 開削調査箇所（北側）の結果を踏まえると、MIS9直後の河成の堆積物に地層区分した範囲には、MIS9以前の海成層に挟在する河成の堆積物も含まれる可能性が考えられる。

*7 岩内平野南方に位置する古老美周辺において確認されるニセコ火山噴出物（火砕流堆積物）に対比される火山灰を「対象火山灰」と呼称している。模式地において、本火碎流堆積物から、フィッショントラック法年代測定値 0.19 ± 0.02 Maを得ている。

**積丹半島西岸における総合柱状図
(ケース1)**

凡例	地層区分 (ケース1)	調査箇所
	Hm3段丘堆積物 (MIS7)	F-1断層開削調査箇所近傍露頭2 H30追加調査範囲
	MIS9以前の海成層	F-1断層開削調査箇所 F-1断層開削調査箇所近傍露頭1 B-10ボーリング 開削調査箇所（北側） 開削調査箇所（南側）
	Hm2段丘堆積物相当層	C-2及びC-3トレーンチ A-ボーリング F-1断層開削調査箇所 B-10ボーリング 開削調査箇所（北側）
	MIS7直後の河成の堆積物	F-1断層開削調査箇所近傍露頭2 H30追加調査範囲
	MIS9以前の海成層に挟在する河成の堆積物	開削調査箇所（北側）
	MIS9以前の斜面堆積物	開削調査箇所（南側）

余白

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討


② 文献調査 (産業技術総合研究所地質調査総合センター編, 2020)

- 産業技術総合研究所地質調査総合センター編(2020)に基づき、洞爺火碎流堆積物の最大到達距離を確認した。
- また、洞爺火碎流堆積物の最大到達距離を半径として、洞爺カルデラを中心とする円^{※1}を作成し、その円の範囲を洞爺火碎流の到達可能性範囲として示した。



※1 円の中心位置は、中野ほか編(2013)に示される洞爺カルデラの座標を用いている。

- 洞爺火碎流堆積物の最大到達距離は、共和町幌似付近までの約47kmであり、敷地から洞爺カルデラまでの距離(約55km)に対して小さい。

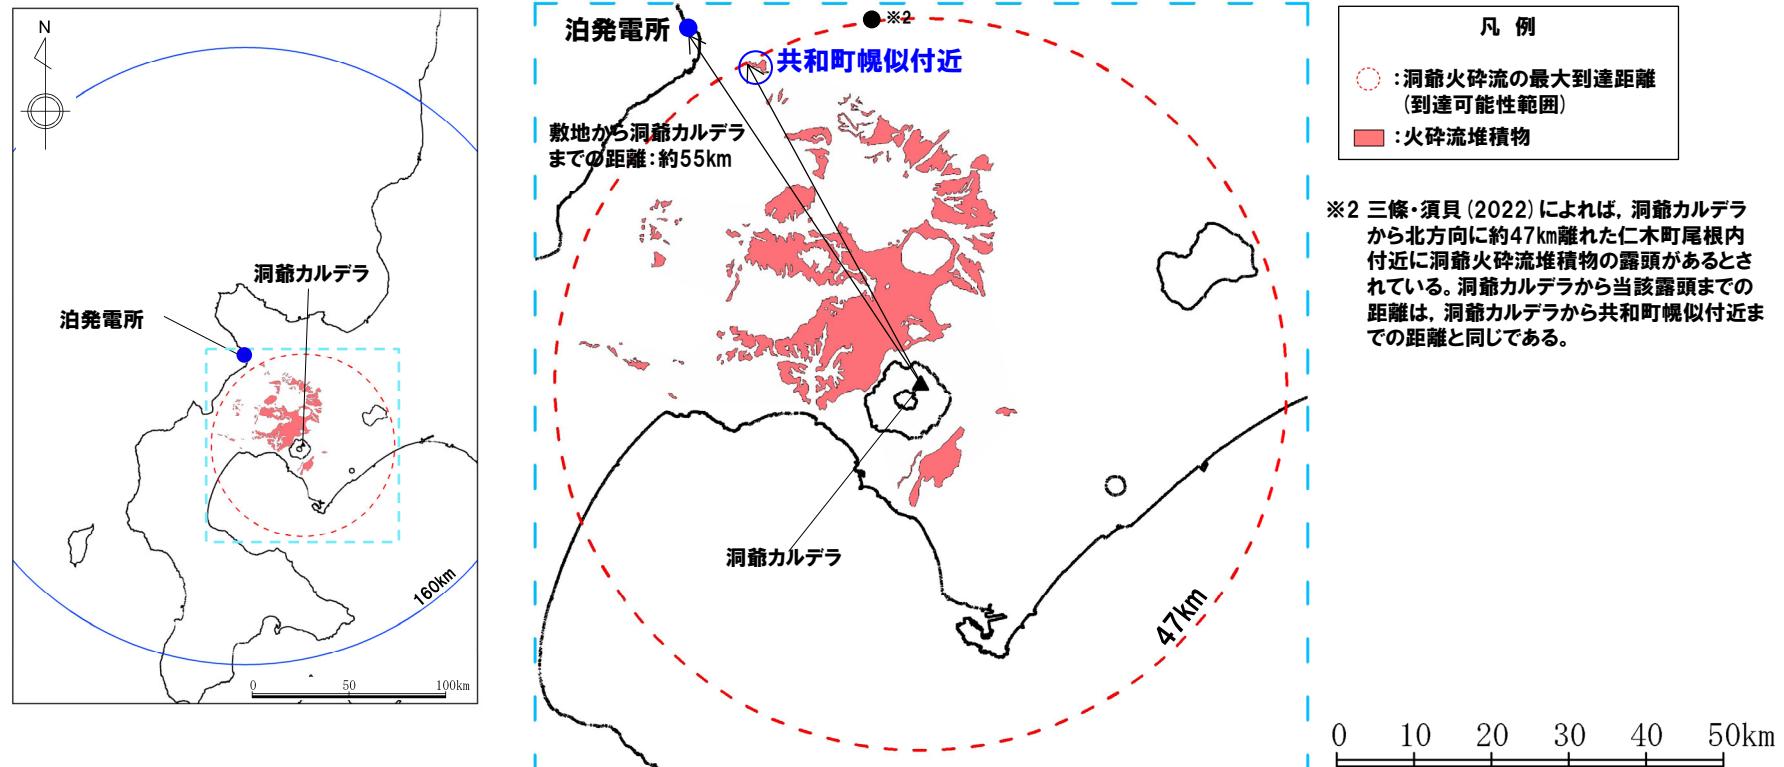

洞爺火碎流堆積物の分布範囲
(産業技術総合研究所地質調査総合センター編(2020)より作成)

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

② 文献調査 (Goto et al., 2018) (1/5)

○産業技術総合研究所地質調査総合センター編(2020)によれば、洞爺火碎流の最大到達距離は共和町幌似付近までであるが、洞爺火碎流が幌似付近以西の岩内湾まで到達しているとされているGoto et al.(2018)をレビューした。

【Goto et al. (2018)】

(洞爺火碎流及び洞爺火山灰 (Toya) の分布)

- 洞爺火碎流は、洞爺カルデラ周辺に広く分布するとされている。
- 洞爺火碎流は、洞爺カルデラから北側には42kmまで、西側には35kmまで広がっているとされている(奥村・寒川(1984), 町田ほか(1987)及び町田・新井(2003))。
- 洞爺火碎流に関連した広域テフラである洞爺火山灰 (Toya) は、北海道東部や東北地方で確認されているとされている(例:下北半島の大間)。

(洞爺火碎流堆積物の地質調査結果)

- 洞爺カルデラの形成過程を明らかにするため、主に洞爺カルデラの南側と北側(P580左図参照)において洞爺火碎流堆積物の地質層序学的調査を行ったとされている。
- 遠方の調査地点は、岩内 (Location16) *1, 热郛 (Location17) 及び大間 (Location18) であるとされている(P580左図参照)。
- 岩内 (Location16) *1のいくつかの小規模な採石場において洞爺火碎流堆積物(層厚12m以上)がよく露出しているとされている。
- 大間 (Location18) においては、海成段丘堆積物の上位に、洞爺火碎流堆積物(層厚15cm)が認められるとされている。

(洞爺火碎流堆積物のユニット区分)

- 洞爺火碎流堆積物は、岩相の違いにより6つのユニット(Unit1~6)に区分できるとされている(P581左図参照)。
 - ・Unit1:細粒な降下火山灰。層厚は0.01~0.02mで、流紋岩質火山ガラスと無色鉱物、岩片を含む。
 - ・Unit2:ベースサージ堆積物(Unit2a)とそれを覆う軽石質火碎流堆積物(Unit2b-2d)。層厚は28.2~34.0mで、Unit2a, 2cには火山豆石が含まれる。
 - ・Unit3:複数の薄いサージ堆積物と降下火山灰(Unit3a)及びサージ堆積物(Unit3b, 3c)。層厚は4.4~7.7mで、Unit3aには火山豆石が含まれる。
 - ・Unit4:軽石質火碎流堆積物。層厚は3.4~3.9mで、直径7cm以下の白色軽石と直径50cm以下の礫を含む。
 - ・Unit5:石質岩片に富んだ基底礫(Unit5a)と軽石質火碎流堆積物(Unit5b)。層厚は7.5~24.0mで、Unit5aは直径3m以下の礫を含み、Unit5bは白色軽石とバンド状軽石を含む。
 - ・Unit6:石質岩片に富んだ基底礫(Unit6a)と軽石質火碎流堆積物(Unit6b)。層厚は6.4~6.5mで、Unit6bは白色軽石、バンド状軽石、灰色軽石を含む。
- 各ユニットに含まれる軽石・石質岩片及び基質に含まれる鉱物の組成分析等の結果、各ユニットを通してマグマ組成に大きな変化はなかったが、カルデラ形成噴火の最終段階でやや苦鉄質なマグマが関与していたとされている。



(次頁へ続く)

② 文献調査 (Goto et al., 2018) (2/5)

 (前頁からの続き)

【Goto et al. (2018)】

(洞爺カルデラの形成過程)

○洞爺カルデラの形成過程は以下のとおり再現できたとされている。

- ・カルデラ形成の爆発は、細粒火山灰 (Unit1) をもたらした水蒸気爆発で始まった (次頁中央及び右図A)。
 - ・大規模な水蒸気爆発は大量の火碎流 (Unit2) をもたらした (次頁中央及び右図B)。
 - ・繰り返し発生した水蒸気爆発はベースサージ (Unit3) をもたらした (次頁中央及び右図C)。
 - ・カルデラ崩壊はマグマ優勢の水蒸気爆発 (Unit4) で始まった (次頁中央及び右図D)。
 - ・カルデラ崩壊は、大規模なマグマ優勢水蒸気爆発 (Unit5) により、極限に至った (次頁中央及び右図E)。
 - ・カルデラ崩壊の最終段階 (Unit6) において、マグマ性爆発が生じた (次頁中央及び右図F)。
- Unit2は、6つのユニットの中で最も広範囲に広がっていることが示唆されるとされている (次頁中央及び右図B)。
- 大間 (Location18) に認められる堆積物は、含まれる軽石片 (粒径5mm以下) が白色を呈するもののみであることから、おそらくUnit2に伴うco-ignimbrite ash^{※2}であるとされている。
- また、Unit1～6は土壤層や再堆積物を挟在しないとされ、洞爺火碎流堆積物は、時間間隙のない一連の噴火で形成されたと考えられるとされている。


※1 Goto et al. (2018) に示される調査地点「岩内 (Location16)」は、当社地形調査、地表地質踏査等の結果、洞爺火碎流堆積物を確認している共和町幌似付近に該当する (P589参照)。

※2 東宮・宮城 (2020) によれば、広域に分布する洞爺火山灰 (Toya) は、大規模火碎流のco-ignimbrite ashと考えられているとされており、おそらく、特に規模の大きかったGoto et al (2018) におけるUnit2, 5, 6に伴うものであろうとされている。


 (P582へ続く)

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討


② 文献調査 (Goto et al., 2018) (3/5)

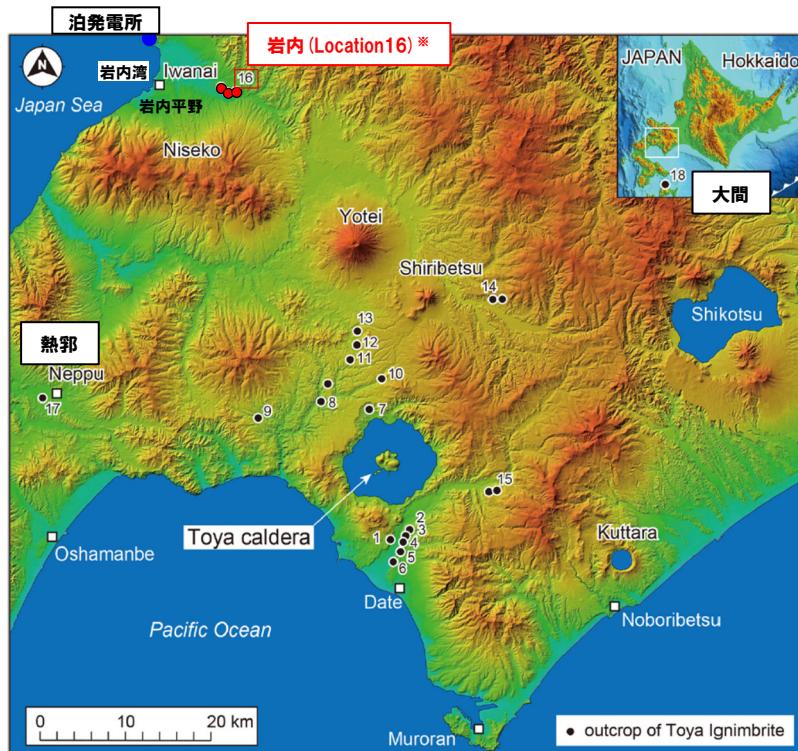

調査地点 (Goto et al. (2018) に加筆)

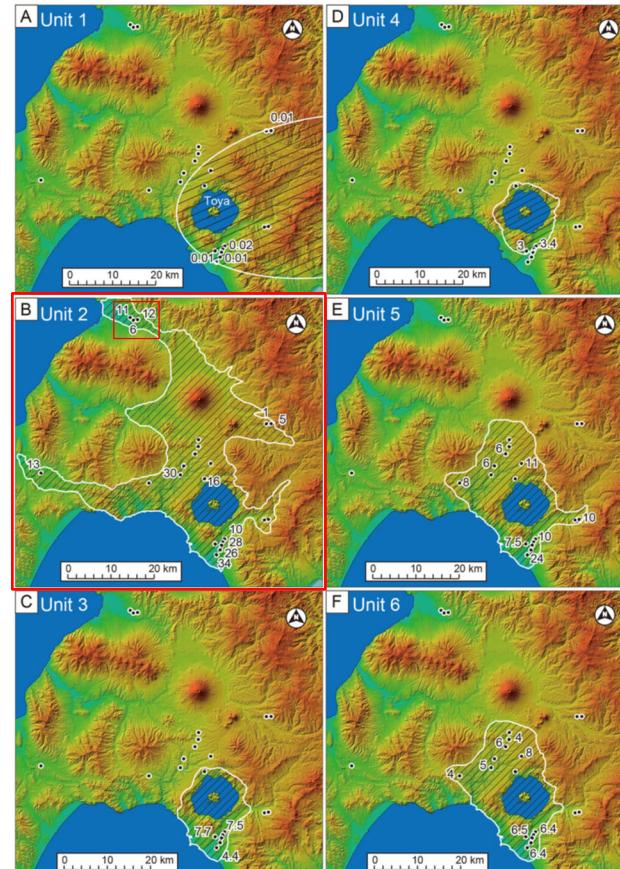


洞爺火碎流堆積物の各ユニット(Unit1~6)の分布と層厚
(Goto et al. (2018) に加筆)

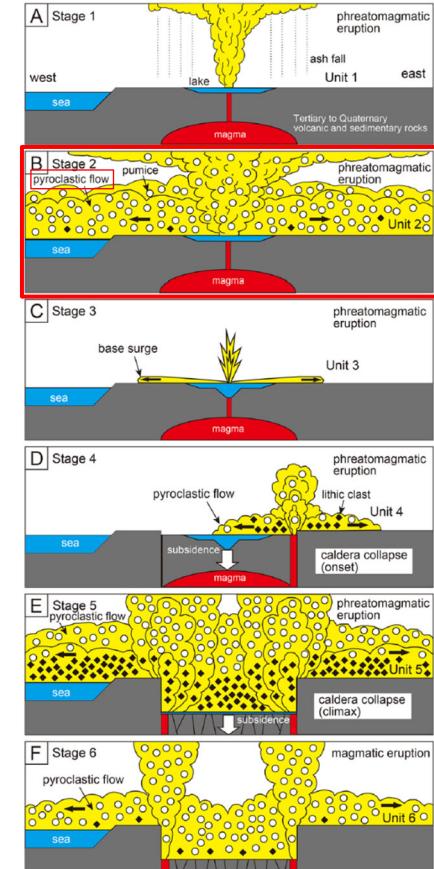


洞爺カルデラ形成の模式モデル
(Goto et al. (2018) に加筆)

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討


② 文献調査 (Goto et al., 2018) (4/5)

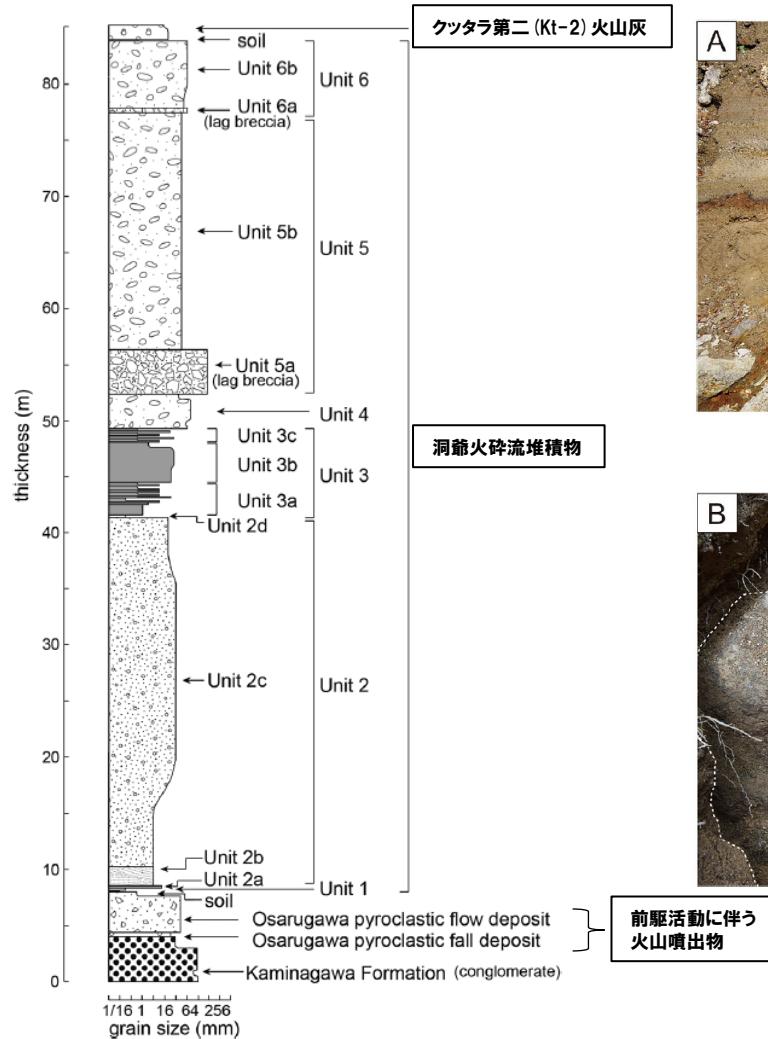


洞爺火碎流堆積物の模式柱状図 (Goto et al. (2018) に加筆)

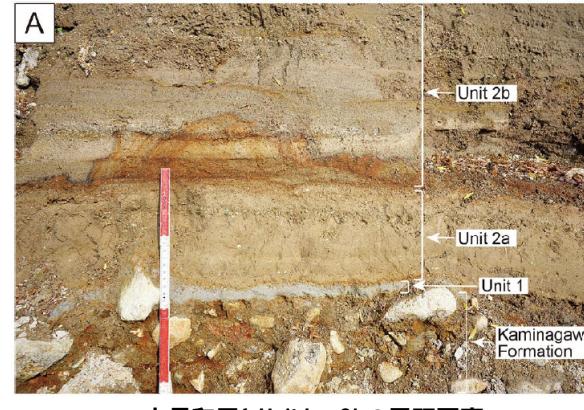

上長和層とUnit1～2bの露頭写真
(Goto et al. (2018) のFig. 7A)

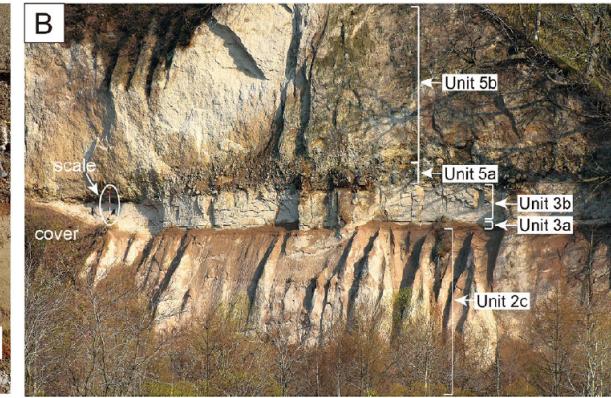

Unit2c～5bの露頭写真
(Goto et al. (2018) のFig. 6B)

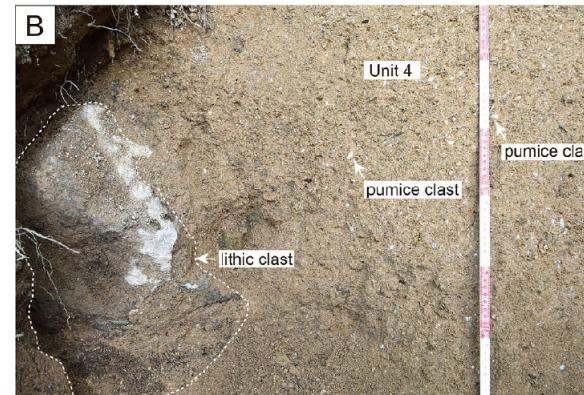

Unit4の露頭写真
(Goto et al. (2018) のFig. 8B)




Unit5b～6bとKt-2火山灰の露頭写真
(Goto et al. (2018) のFig. 9B)

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

② 文献調査 (Goto et al., 2018) (5/5)

↓(P579からの続き)

- Goto et al. (2018) に示される洞爺火碎流堆積物は、地質調査の結果、敷地方向（北～北西方向）では共和町幌似付近まで確認され、この状況は産業技術総合研究所地質調査総合センター編（2020）と調和的である。
- また、共和町幌似付近で確認される洞爺火碎流堆積物は、最も広範囲に広がっていることが示唆されるUnit2に区分されている。（右図参照）。
- Goto et al. (2018) に示されるUnit2の分布（右図参照）は、地質調査地点である共和町幌似付近を越え、岩内湾まで示されているが、これは、共和町幌似付近で確認される洞爺火碎流堆積物の層厚（12m以上）を考慮した推定によるものと考えられる。

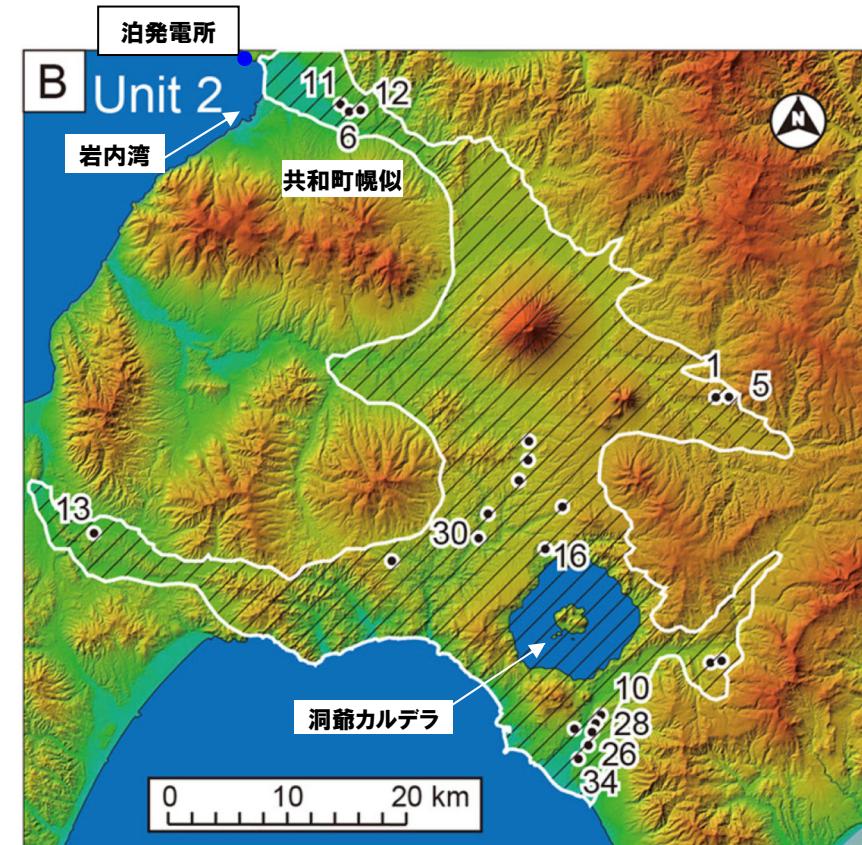

（図中の数字は層厚を示す、単位:m）

**洞爺火碎流堆積物の各ユニット(Unit2)の分布と層厚
(Goto et al. (2018) に加筆)**

余白


7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

② 文献調査 (Amma-Miyasaka et al., 2020) (1/2)

- 支笏-洞爺火山地域の活動史について検討している Amma-Miyasaka et al. (2020) に基づき、洞爺火碎流堆積物の分布範囲を確認した。
- なお、Amma-Miyasaka et al. (2020) に示される各調査地点の柱状図は次頁参照。



- Amma-Miyasaka et al. (2020) に示される洞爺火碎流堆積物の最大到達距離は、洞爺カルデラから東方向に位置する苫小牧市錦岡 (P3 地点) までの約 47km であり、層厚は 1.75m である。
- また、Amma-Miyasaka et al. (2020) において、洞爺カルデラから東～北東方向に位置する調査地点 (DN2, DC 及び DS5 地点) で確認される洞爺カルデラ形成噴火噴出物は、数 mm 以下の軽石を含む基質支持の堆積物であることから、火碎サージ堆積物^{※1}であるとしている。
- 当該火碎サージ堆積物の最大到達距離は、洞爺カルデラから北東方向に位置する安平町追分春日 (DN2 地点) までの約 85km であり、層厚は 0.25m 以下である。

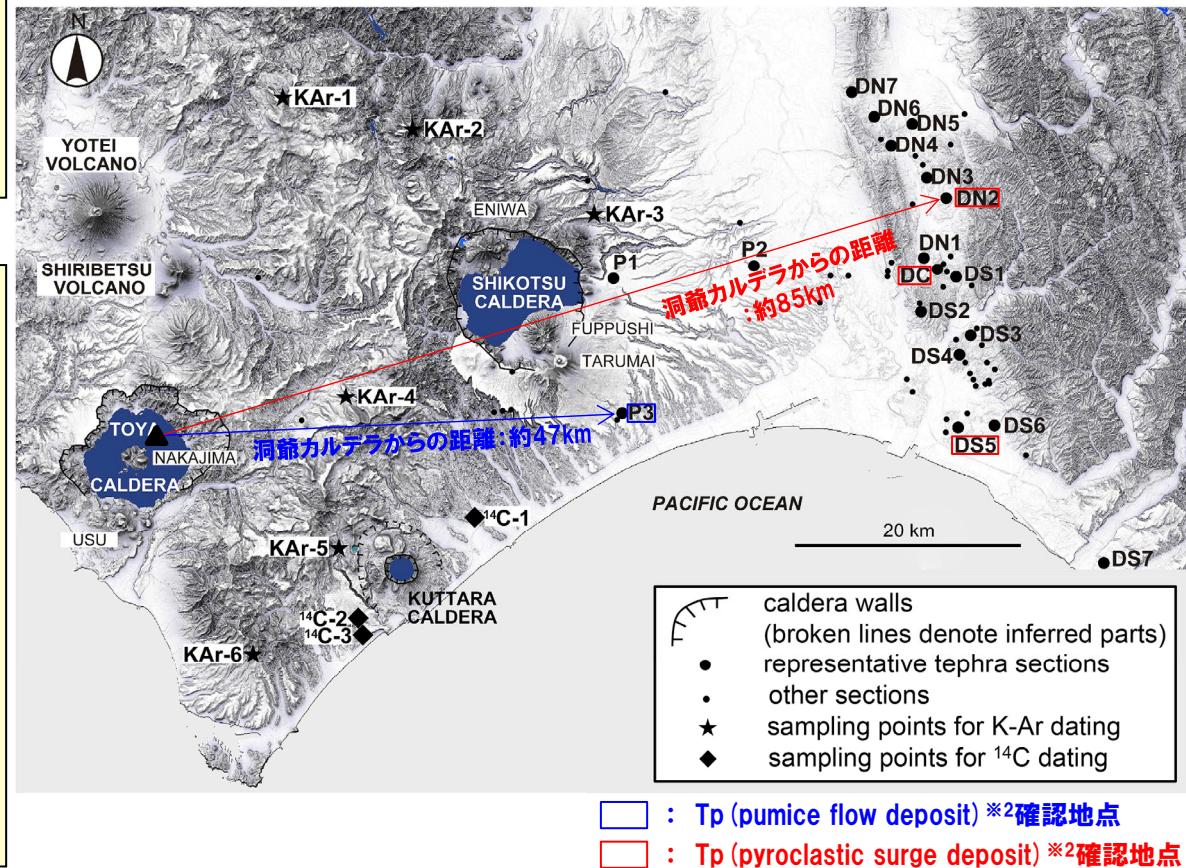

※1 原子力発電所の火山影響評価ガイドによれば、火碎サージは、以下のとおりとされている。




「火碎物密度流のうち、比較的流れの密度が小さく乱流性が高いもの。また、火碎サージは爆発的噴火により火口から直接発生する場合や、濃度の高い火碎流から分離して生じることもある。火碎サージは、大半の火碎流よりも地形の勾配による制約を受けない。」

調査地点 (Amma-Miyasaka et al. (2020) に加筆)

※2 洞爺火碎流堆積物を指す。

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

② 文献調査 (Amma-Miyasaka et al., 2020) (2/2)

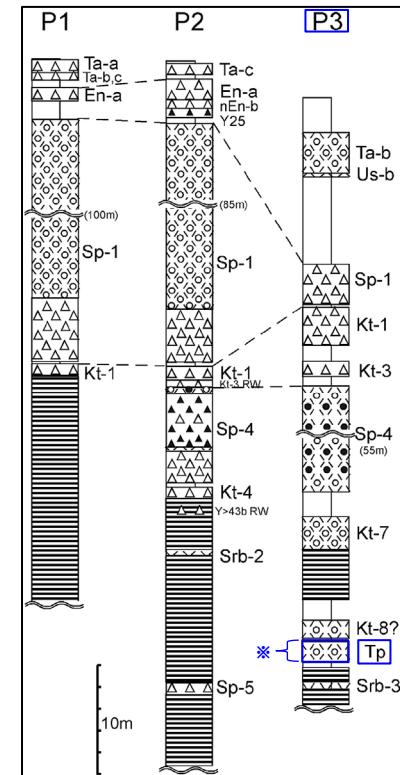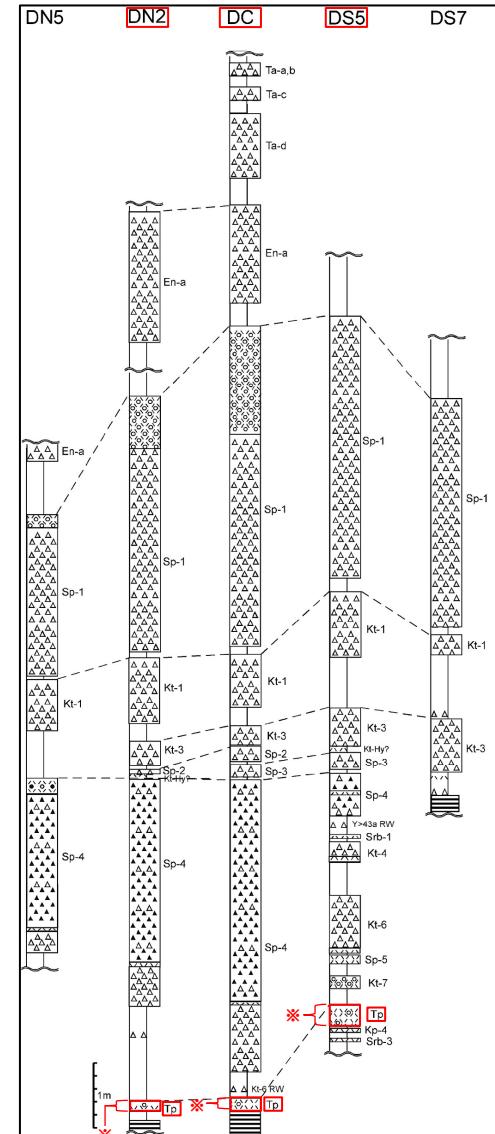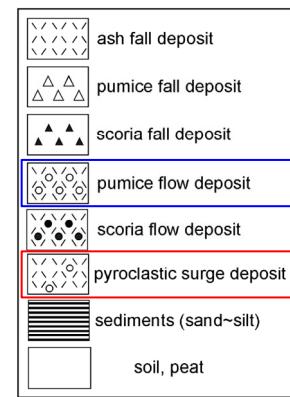

※洞爺火碎流堆積物を指す。

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討


② 文献調査 (産業技術総合研究所, 2021)

○洞爺カルデラ形成噴火噴出物*を確認したとされている産業技術総合研究所(2021)に基づき、洞爺火碎流堆積物の分布範囲を確認した。

*洞爺火碎流堆積物を指す。



○産業技術総合研究所(2021)に示される洞爺カルデラ形成噴火噴出物である火碎サージ堆積物の最大到達距離は、洞爺カルデラから北東方向に位置する千歳市までの約80kmであり、層厚は約0.4mである。

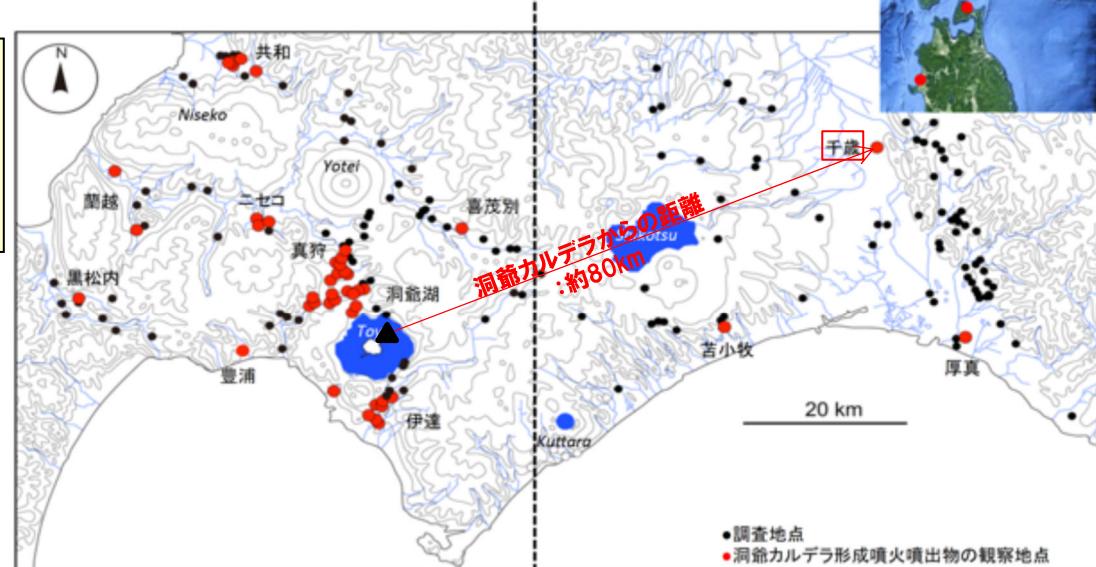

洞爺カルデラ形成噴火噴出物の調査地点 (産業技術総合研究所(2021)に加筆)

余白

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

③ 敷地近傍における洞爺火碎流堆積物の分布状況 (1/2)

一部修正 (H28/2/5審査会合)

- 文献調査の結果、洞爺火碎流については、敷地近傍に位置する共和町幌似付近を越えて堆積物を確認しているものはないが、推定に基づき、岩内湾までの分布を示しているものや、敷地方向とは異なるが、敷地から洞爺カルデラまでの距離（約55km）よりも遠方に、火碎サージ堆積物が到達しているとするものが認められる。
- このため、敷地近傍における洞爺火碎流堆積物の分布範囲について、幌似周辺で実施したボーリング調査結果（A-1地点、B-1～B-7地点及びC-1～C-3地点）を用いての確認を行った※1。
- 洞爺火碎流堆積物は堀株川右岸のB-4及びB-5地点で層厚20m程度、C-2地点で層厚1m程度が確認される。
- 洞爺火碎流堆積物の上面標高は、露頭確認箇所も含め標高50m程度以下である。
- B-4、B-5及びC-2地点における洞爺火碎流堆積物は、淘汰が悪く無層理な、軽石質火山灰からなる。
- B-2地点に認められる岩内層の直上や、C-2地点に認められる洞爺火碎流堆積物の直上にも火山灰質な層相が認められるが、淘汰がよく葉理が発達している又は有機質シルトが挟在し、異種礫（安山岩礫）が混入することから、洞爺火碎流堆積物の二次堆積物と考えられる※2。
- その他の地点では、洞爺火碎流堆積物は確認されない。
- また、岩内平野西部で実施したボーリング調査（梨野舞納地点（露頭調査結果を含む）及びH26共和-1～H26共和-7地点）においても、洞爺火碎流堆積物は認められない※1。



- ボーリング調査において確認された洞爺火碎流堆積物の分布状況を踏まえると、泥川合流部付近（C-2地点付近）で洞爺火碎流堆積物の層厚が急減し、岩内平野西部では確認されないことから、幌似付近が洞爺火碎流の末端部である可能性が考えられる。

ボーリング調査結果

ボーリング孔番	孔口標高(m)	洞爺火碎流堆積物				備考
		有無	上面標高(m)	層厚(m)	基底標高(m)	
A-1	66.8	なし	—	—	—	
B-1	8.3	なし	—	—	—	
B-2	17.9	あり	17.2	13.1	4.1	二次堆積物
B-3	13.8	なし	—	—	—	
B-4	51.3	あり	51.2	19.9	31.3	
B-5	45.7	あり	45.5	22.0	23.5	
B-6	45.4	なし	—	—	—	
B-7	32.3	なし	—	—	—	
C-1	15.9	なし	—	—	—	
C-2※2	11.9	あり	7.4	2.2	5.2	二次堆積物
		あり	5.2	1.0	4.2	
C-3	6.2	なし	—	—	—	


※1 ボーリング調査結果の詳細は、補足説明資料2章参照。

※2 R3.10.14審査会合資料では、C-2ボーリングにおいて、洞爺火碎流堆積物の直上に認められる堆積物を、氾濫原堆積物（沖積層）に区分していた。しかし、当該堆積物のうち、深度4.50～6.65m（標高7.37～5.22m）の範囲の層相は、シルト質火山灰、軽石質火山灰、軽石混じりシルト質火山灰及び軽石質火山灰であり、有機質シルトが挟在し、異種礫（安山岩礫）が混入する状況であることから、洞爺火碎流堆積物（二次堆積物）に区分を見直した。

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

③ 敷地近傍における洞爺火碎流堆積物の分布状況 (2/2)

一部修正(H28/2/5審査会合)

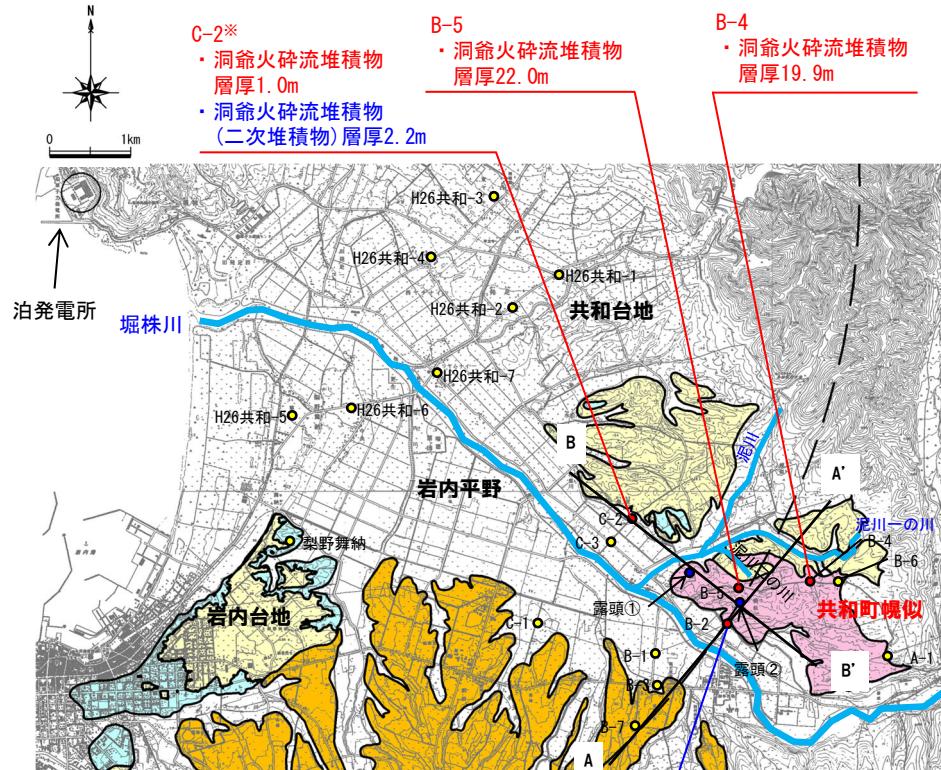


月例(調査位置図)

記号	地層名
T	洞爺火碎流堆積物
N	ニセコ火山噴出物
	段丘堆積物
W	岩内層
●	洞爺火碎流堆積物確認箇所(ポーリング)
○	洞爺火碎流堆積物未確認箇所(ポーリング)
●	洞爺火碎流堆積物露頭確認箇所


凡例(断面図)

	氾濫原堆積物		洞爺火碎流堆積物
	火山麓扇状地堆積物		洞爺火碎流堆積物 (二次堆積物)
	発足層		
	岩内層		
	野塚層(下部層相当)		
	余別層		
	古平層		

※R3.10.14審査会合資料では、C-2ボーリングにおいて、洞爺火碎流堆積物の直上に認められる堆積物を、氾濫原堆積物（沖積層）に区分していた。しかし、当該堆積物のうち、深度4.50～6.65m（標高7.37～5.22m）の範囲の層相は、シルト質火山灰、軽石質火山灰、軽石混じりシルト質火山灰及び軽石質火山灰であり、有機質シルトが挟在し、異種礫（安山岩礫）が混入する状況であることから、洞爺火碎流堆積物（二次堆積物）に区分を見直し、B-B'断面図を修正した。

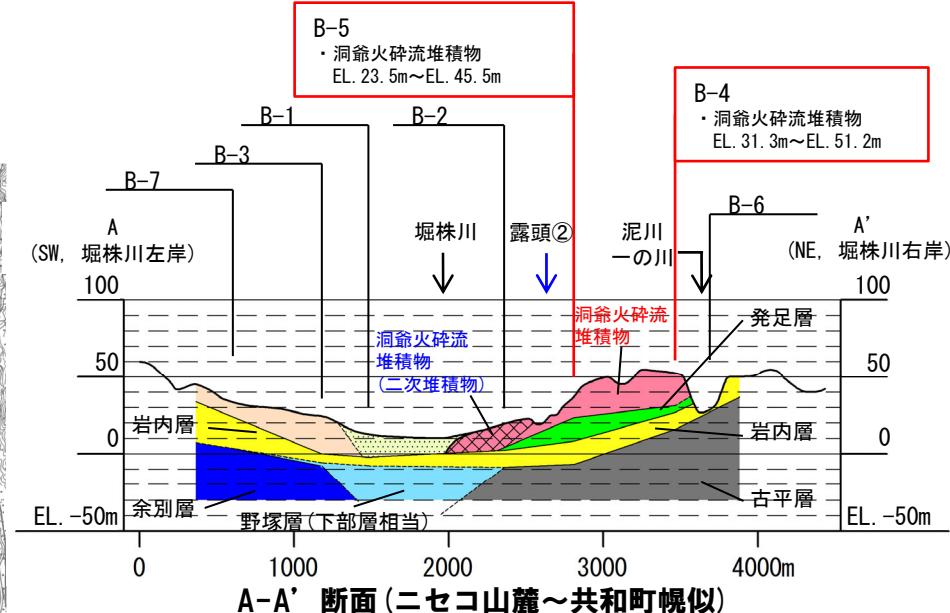

A-A' 断面(ニセコ山麓～共和町幌似)

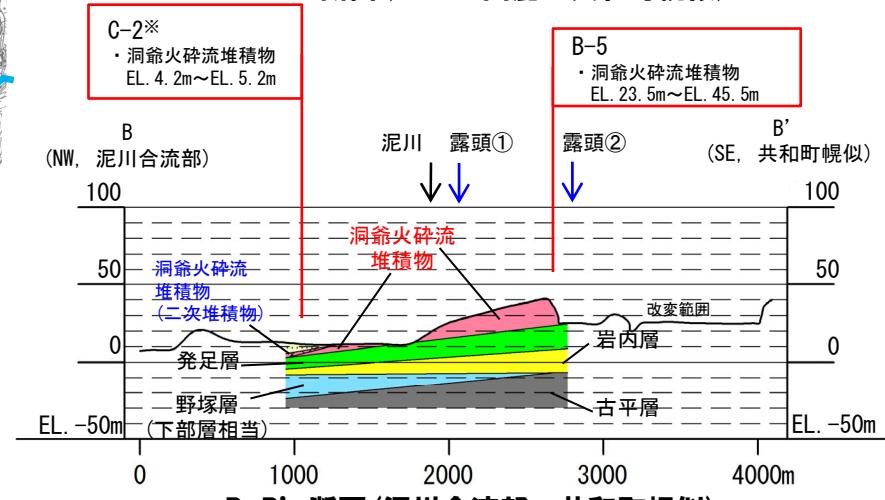


B-B' 断面(泥川合流部～共和町幌似)

余白

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

④ 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討 (1/7)

- ボーリング調査から、共和町幌似付近が洞爺火碎流の末端部である可能性が考えられるが、一方で、堀株川付近に位置するB-1, C-2及びC-3地点には、洞爺火碎流堆積物堆積以降に堆積した氾濫原堆積物(沖積層)が認められる。
- また、洞爺火碎流堆積物の火口からの距離と層厚の関係には、洞爺カルデラから概ね敷地方向(北～北西方向)に位置する地点に限定した場合、明瞭な傾向は認められないが、層厚データの不確かさ(火碎流堆積物の基底が確認されていないため、明確な層厚は計測できない等)及び産業技術総合研究所(2018)のレビュー結果を踏まえると、大局的な傾向としては、距離の増加に応じ層厚が小さくなる傾向が認められる(補足説明資料6章参照)。
- このため、洞爺火碎流堆積物は、岩内平野西部において確認されないものの、洞爺火碎流堆積物堆積以降の氷期に侵食され、削剥された可能性も考えられる。
- 以上のことから、共和町幌似付近から堀株川沿いに下流に向かう1'-1'断面図及び岩内平野西部において堀株川に直交する2-2'断面図を作成し、洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性について検討を行った。
- 断面図作成に当たっては、以下の地点における露頭調査及びボーリング調査結果を用いた(露頭調査及びボーリング調査結果の詳細は、補足説明資料2章参照)。
 - ・1-1'断面：B-5地点、C-2地点、C-3地点、H26共和-7地点
 - ・2-2'断面：梨野舞納地点、H26共和-5地点、H26共和-6地点、H26共和-4地点、H26共和-3地点
- なお、堀株川沿いの1-1'断面図については、周囲の地形状況も把握するため、以下に示す同じく堀株川に平行な地形断面についても、併せて示した。
 - ・1a-1a'断面：洞爺火碎流堆積物が認められるB-5地点及びC-2地点付近を通る断面
 - ・1b-1b'断面：1a-1a'断面よりも山側において共和台地を通る断面
 - ・1c-1c'断面：岩内台地を通る断面

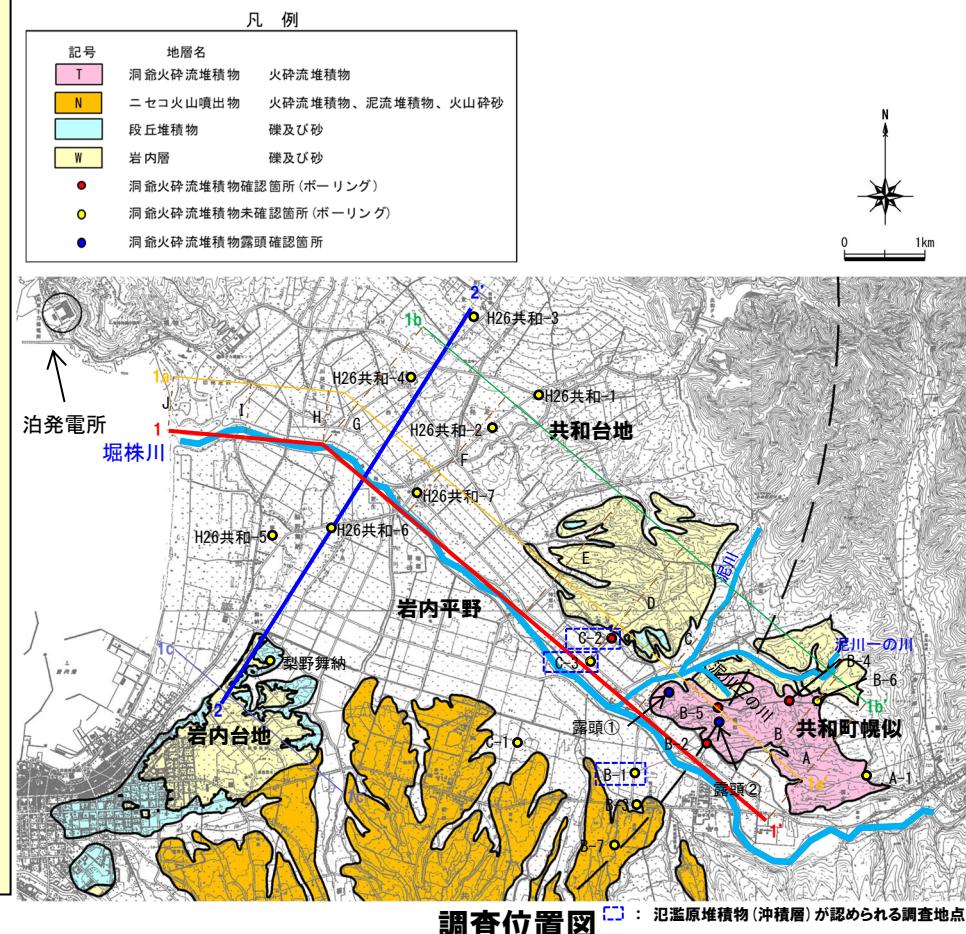

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討


④ 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討 (2/7)

- 共和町幌似付近から堀株川沿いに下流に向かう1-1' 断面図を作成し、洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性について検討を行った。
- 断面図作成に当たっては、以下の地点におけるボーリング調査結果を用いた。
 - ・B-5地点、C-2地点、C-3地点、H26共和-7地点
- なお、堀株川沿いの1-1' 断面図については、周囲の地形状況も把握するため、以下に示す同じく堀株川に平行な地形断面についても、併せて示した。
 - ・1a-1a' 断面：洞爺火碎流堆積物が認められるB-5地点及びC-2地点付近を通る断面
 - ・1b-1b' 断面：a-a' 断面よりも山側において共和台地を通る断面
 - ・1c-1c' 断面：岩内台地を通る断面

【1-1' 断面】


- 幌似付近のB-5及びC-2地点においては、洞爺火碎流堆積物が認められ、C-2地点付近で洞爺火碎流堆積物の層厚が急減する。
- また、C-2地点においては、氾濫原堆積物（沖積層）も認められ、洞爺火碎流堆積物及びその二次堆積物を覆って堆積する。
- C-2地点と近接するC-3地点においては、岩内層の上位に氾濫原堆積物（沖積層）が認められる。
- C-3地点より下流側に位置するH26共和-7地点においては、岩内層の上位に海成堆積物（沖積層）が認められる。

- C-3及びH26共和-7地点においては、洞爺火碎流堆積物が認められないが、以下の理由から、洞爺火碎流堆積物は旧堀株川が下刻した低地に堆積し、以降の氷期に削剥され、その後、氾濫原堆積物（沖積層）及び海成堆積物（沖積層）が堆積した可能性を否定できない。
- ・B-5地点からC-2地点にかけて、洞爺火碎流堆積物の層厚は急減するが、C-2地点に認められる火碎流の基底面標高が、B-5地点に認められる火碎流の基底面標高と比較して低いことから、C-2地点付近は、洞爺火碎流堆積物堆積前に低地が存在したものと推定される。
 - ・C-2地点より下流側においては、氾濫原堆積物（沖積層）又は海成堆積物（沖積層）が下位の岩内層を不整合で覆っている。

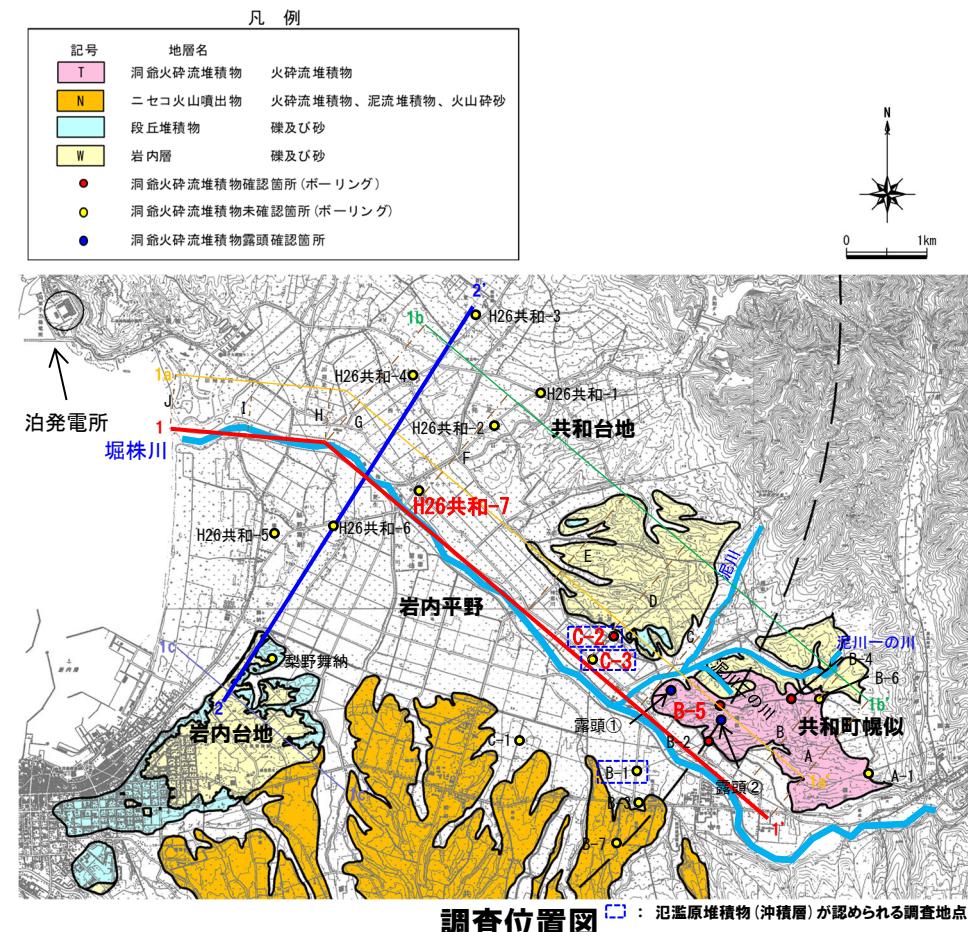

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

④ 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討 (3/7)

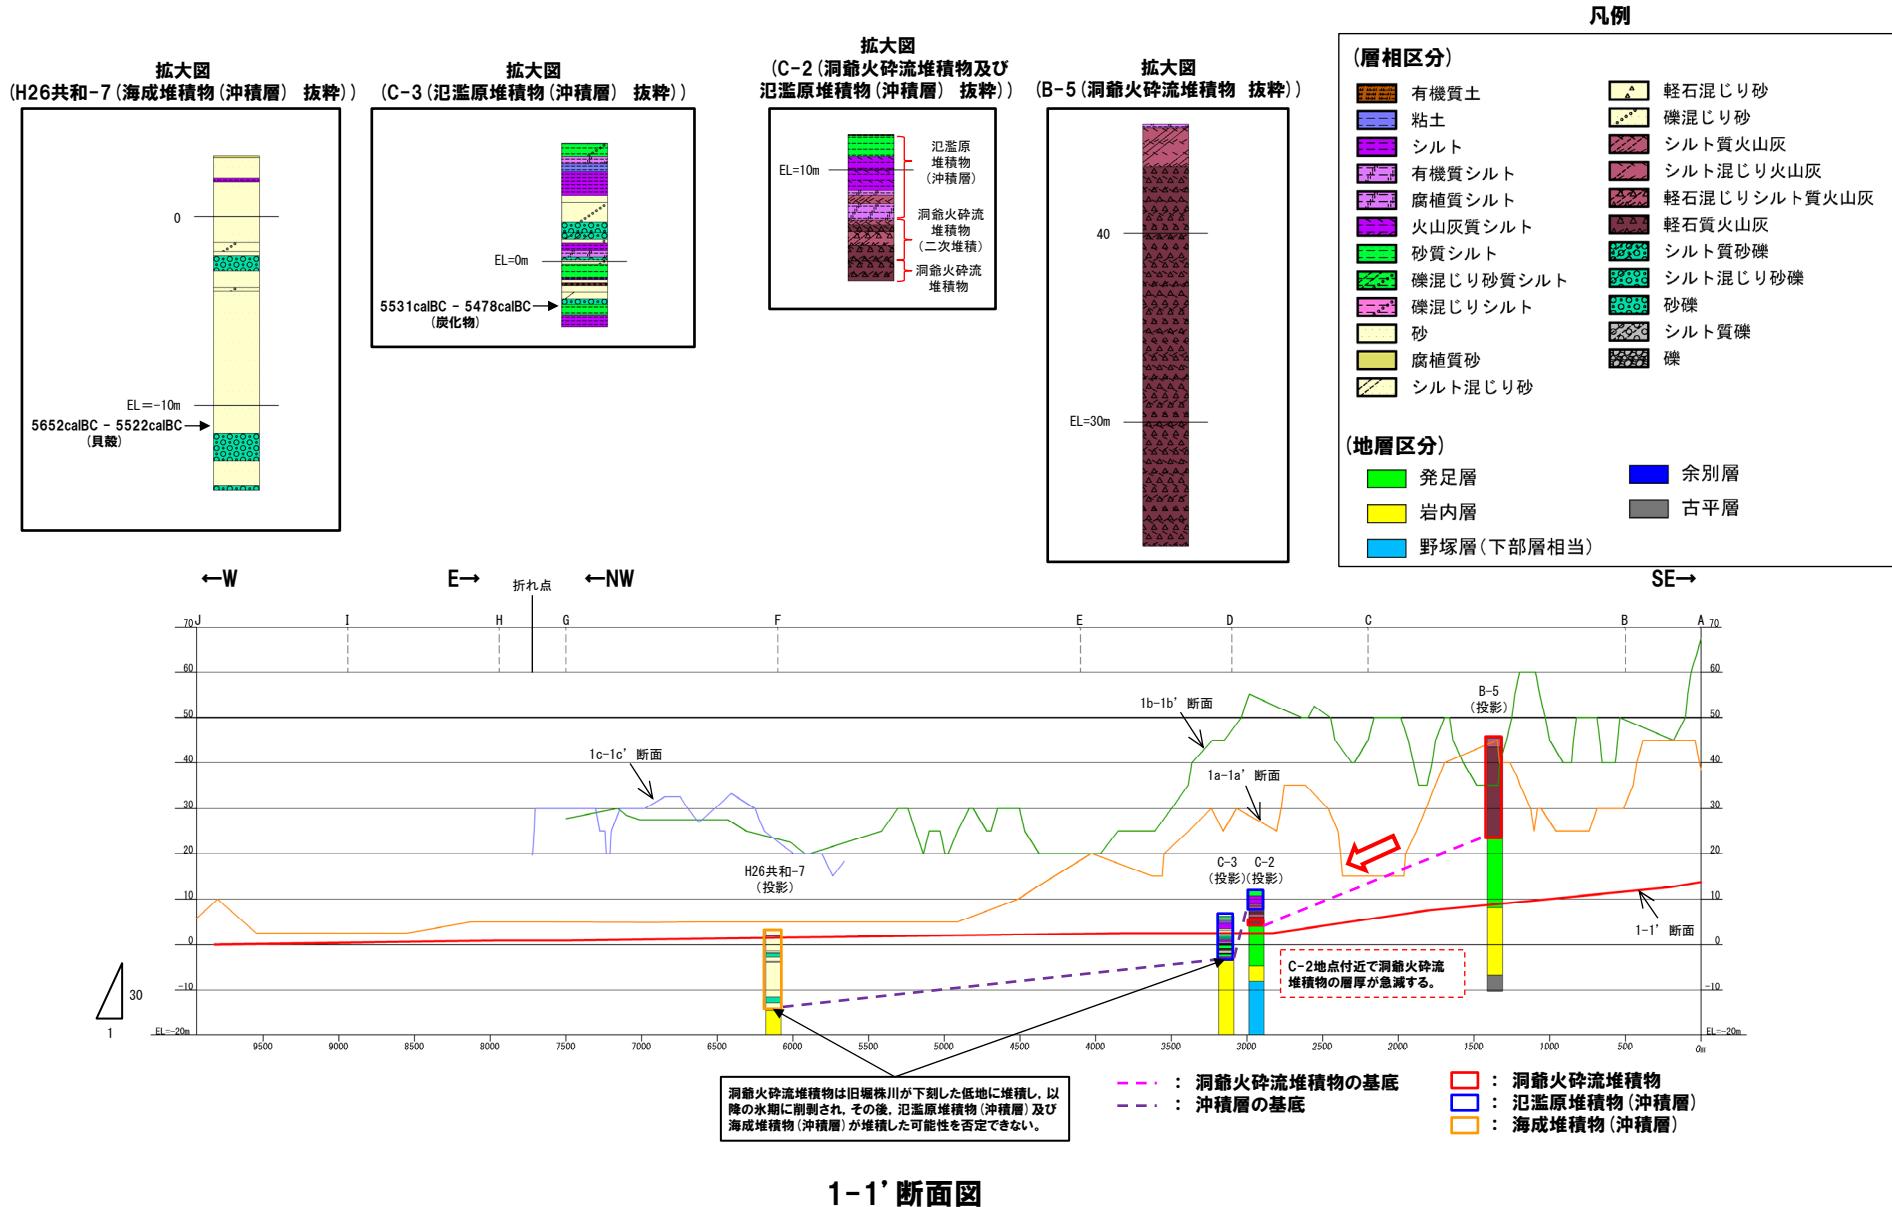

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

④ 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討 (4/7)


- 岩内平野西部において堀株川に直交する2-2' 断面図を作成し、洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性について検討を行った。
- 断面図作成に当たっては、以下の地点における露頭調査及びボーリング調査結果を用いた。
 - ・梨野舞納地点、H26共和-5地点、H26共和-6地点、H26共和-4地点、H26共和-3地点

【2-2' 断面】

- 岩内台地に位置する梨野舞納地点においては、Mm1段丘堆積物（上面標高約22m）の上位に、陸成層が認められる。
- 陸成層の上位には、火山灰質砂質シルト層が整合関係で認められ、火山灰分析（組成分析及び屈折率測定）の結果、洞爺火山灰（Toya）の純層及び二次堆積物bに区分している※（補足説明資料2章参照）。
- 堀株川付近に位置するH26共和-5及びH26共和-6地点においては、岩内層の上位に、海成堆積物（沖積層）が認められる。
- 堀株川付近に位置するH26共和-4地点においては、岩内層の上位に扇状地性堆積物が認められる。
- H26共和-3地点においては、発足層の上位に、扇状地性堆積物が認められる。


(P596へ続く)

※これまで（R3.10.14審査会合以前）、洞爺火山灰（Toya）の降灰層準に相当すると評価した堆積物について、補足説明資料第4章「積丹半島西岸における洞爺火碎流堆積物の有無に関する検討」と同様、火山ガラスの粒子数、火山ガラスの粒子数、異質岩片等の不純物の混在の有無、堆積構造の有無等に着目し、純層、二次堆積物等への細区分を実施した（細区分の考え方については、P219参照）。

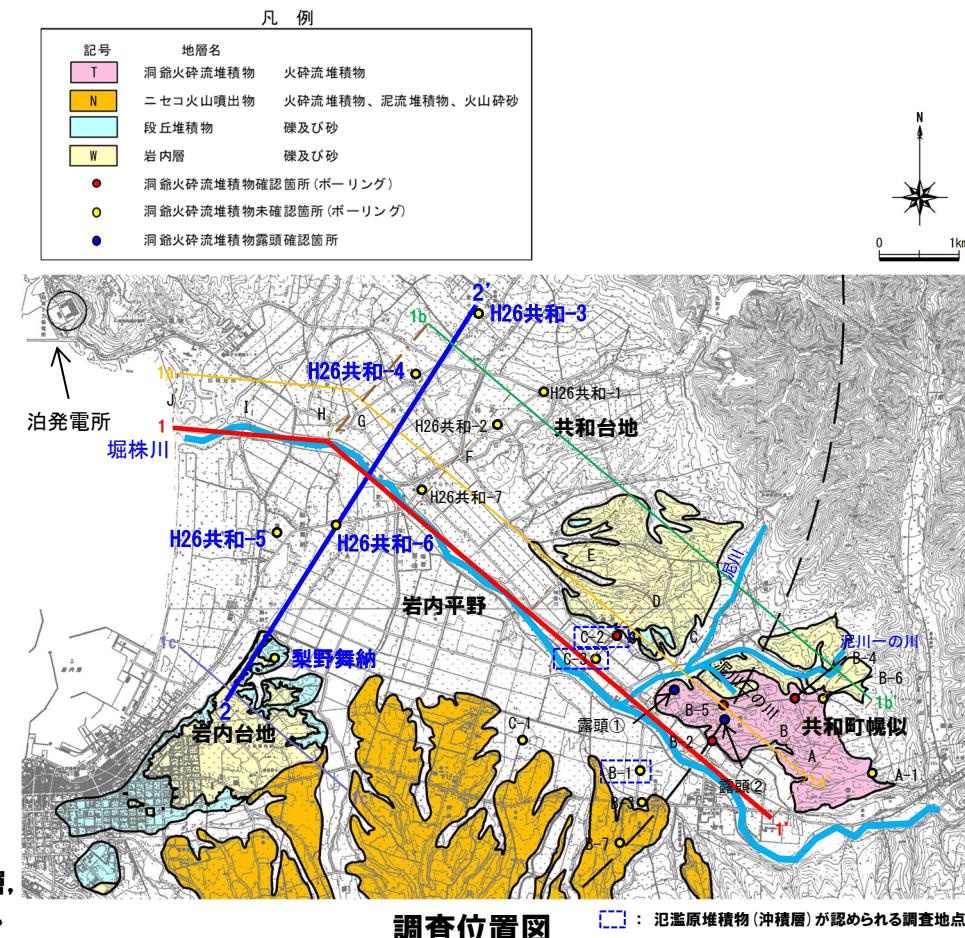

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

④ 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討 (5/7)

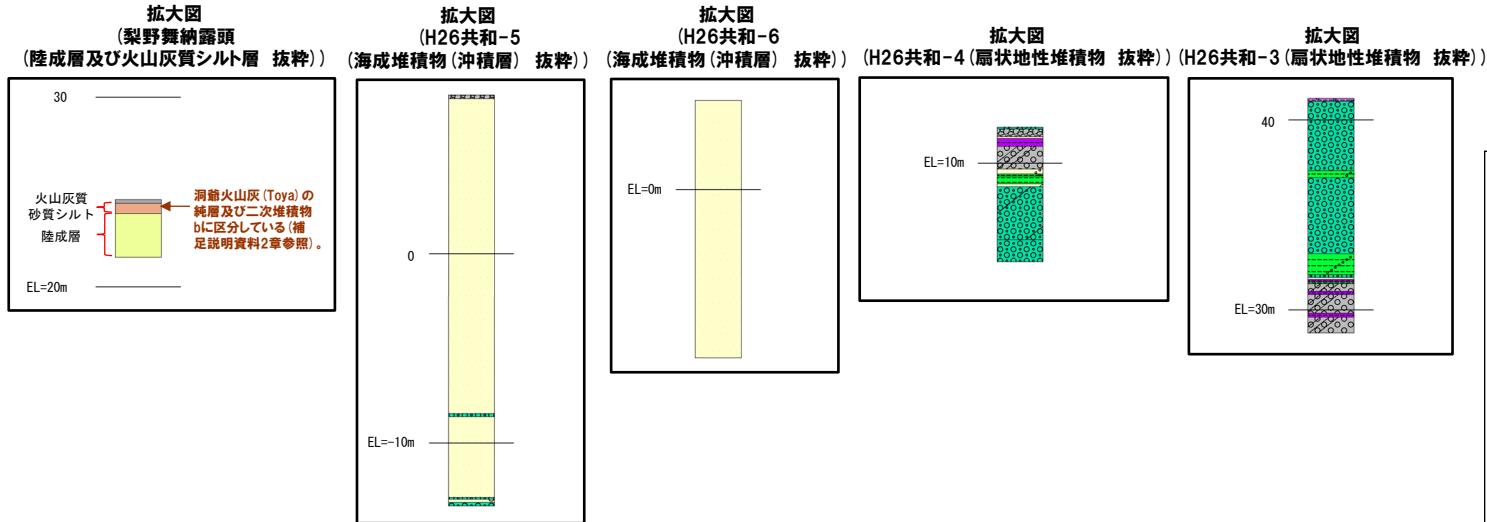


凡例

(層相区分)

有機質土
粘土
シルト
有機質シルト
腐植質シルト
有機質砂質シルト
火山灰質砂質シルト
火山灰質シルト
砂質シルト
礫混じり砂質シルト
礫混じりシルト
砂
砂（細砂・中砂の細互層）
腐植質砂
シルト混じり砂
軽石混じり砂
礫混じり砂
シルト質火山灰
シルト混じり火山灰
軽石混じりシルト質火山灰
軽石質火山灰
シルト質砂礫
シルト混じり砂礫
砂礫
シルト質礫
礫

(地層区分)

Mm1段丘堆積物
発足層
岩内層
野塚層(下部層相当)
余別層
古平層

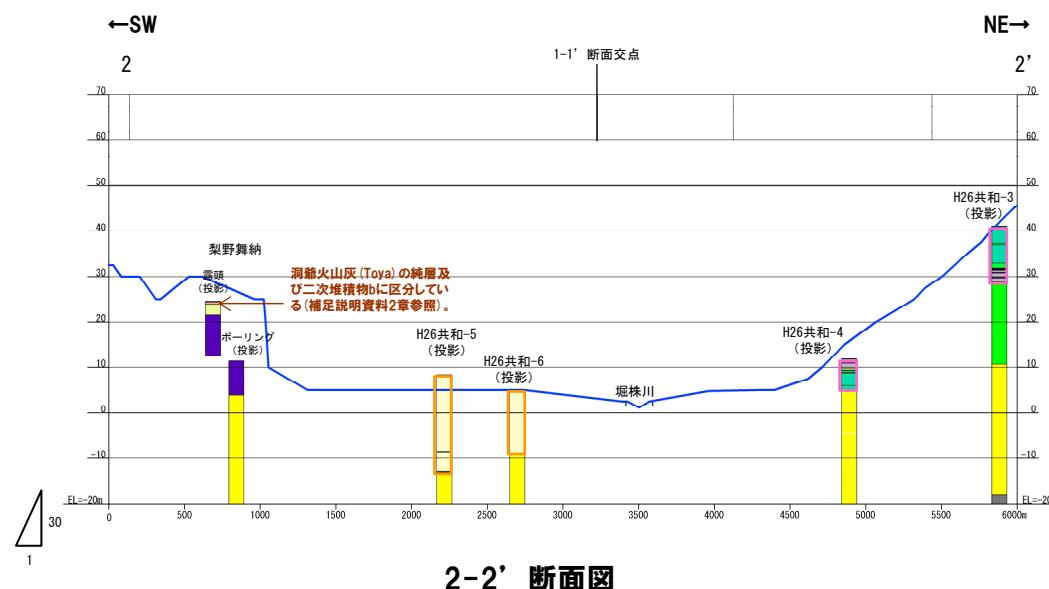

2-2' 断面図

7. 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討

④ 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討 (6/7)

(P594からの続き)

○梨野舞納地点においては、以下の理由から、洞爺火碎流は到達していないものと判断される。


- ・Mm1段丘堆積物 (MIS5e, 上面標高約22m) の上位に、洞爺火山灰 (Toya) の純層及び二次堆積物bに区分される火山灰質砂質シルト層が認められる。
- ・東宮・宮城 (2020)によれば、広域に分布する洞爺火山灰 (Toya) は、大規模火碎流のco-ignimbrite ashと考えられているとされていることから、洞爺火山灰 (Toya) と洞爺火碎流のいずれもが到達していた場合、これらは重なり合って堆積しているものと考えられ、仮に、洞爺火碎流堆積物のみが削剥されている場合、洞爺火山灰 (Toya) の純層及び二次堆積物b付近に明瞭な侵食面が認められるものと考えられる。
- ・しかし、火山灰質砂質シルト層の上面、基底面又は当該層中に侵食面は認められないことから、洞爺火碎流は到達していないものと判断される。

○堀株川付近に位置するH26共和-5, H26共和-6及びH26共和-4地点においては、洞爺火碎流堆積物が認められないが、以下の理由から、洞爺火碎流は、MIS5eの海成堆積物で形成された標高20m程度の地形を旧堀株川が下刻した低地に堆積し、以降の氷期に削剥され、その後、海成堆積物(沖積層)又は扁状地性堆積物が堆積した可能性を否定できない。


- ・H26共和-5及びH26共和-6地点と汀線方向(南西方向)に位置する梨野舞納地点において、標高約22mまでMm1段丘堆積物が認められる。
- ・海成堆積物(沖積層)が認められるH26共和-5及びH26共和-6地点は、1-1'断面図において海成堆積物(沖積層)が認められ、洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性を否定できないとしたH26共和-7地点に近接し、同程度の標高に位置する。

○H26共和-3地点においては、洞爺火碎流堆積物の下位の層準である発足層の上面標高(約29m)が、洞爺火碎流が到達していないと判断される梨野舞納地点に認められる火山灰質砂質シルト層の分布標高よりも高標高に位置することから、洞爺火碎流は到達していないものと判断される。

○なお、H26共和-3地点に認められる発足層上位の扁状地性堆積物中には、火山灰質な層相は認められない。

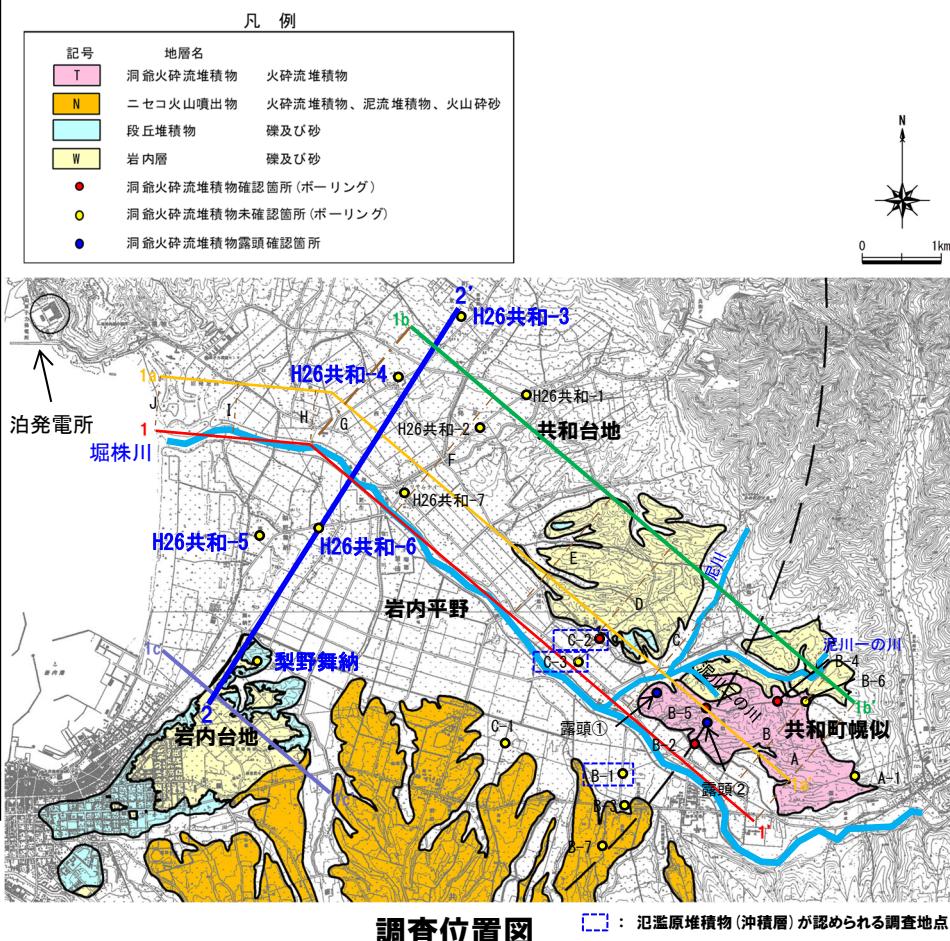

④ 洞爺火碎流堆積物が削剥された可能性に関する検討 (7/7)

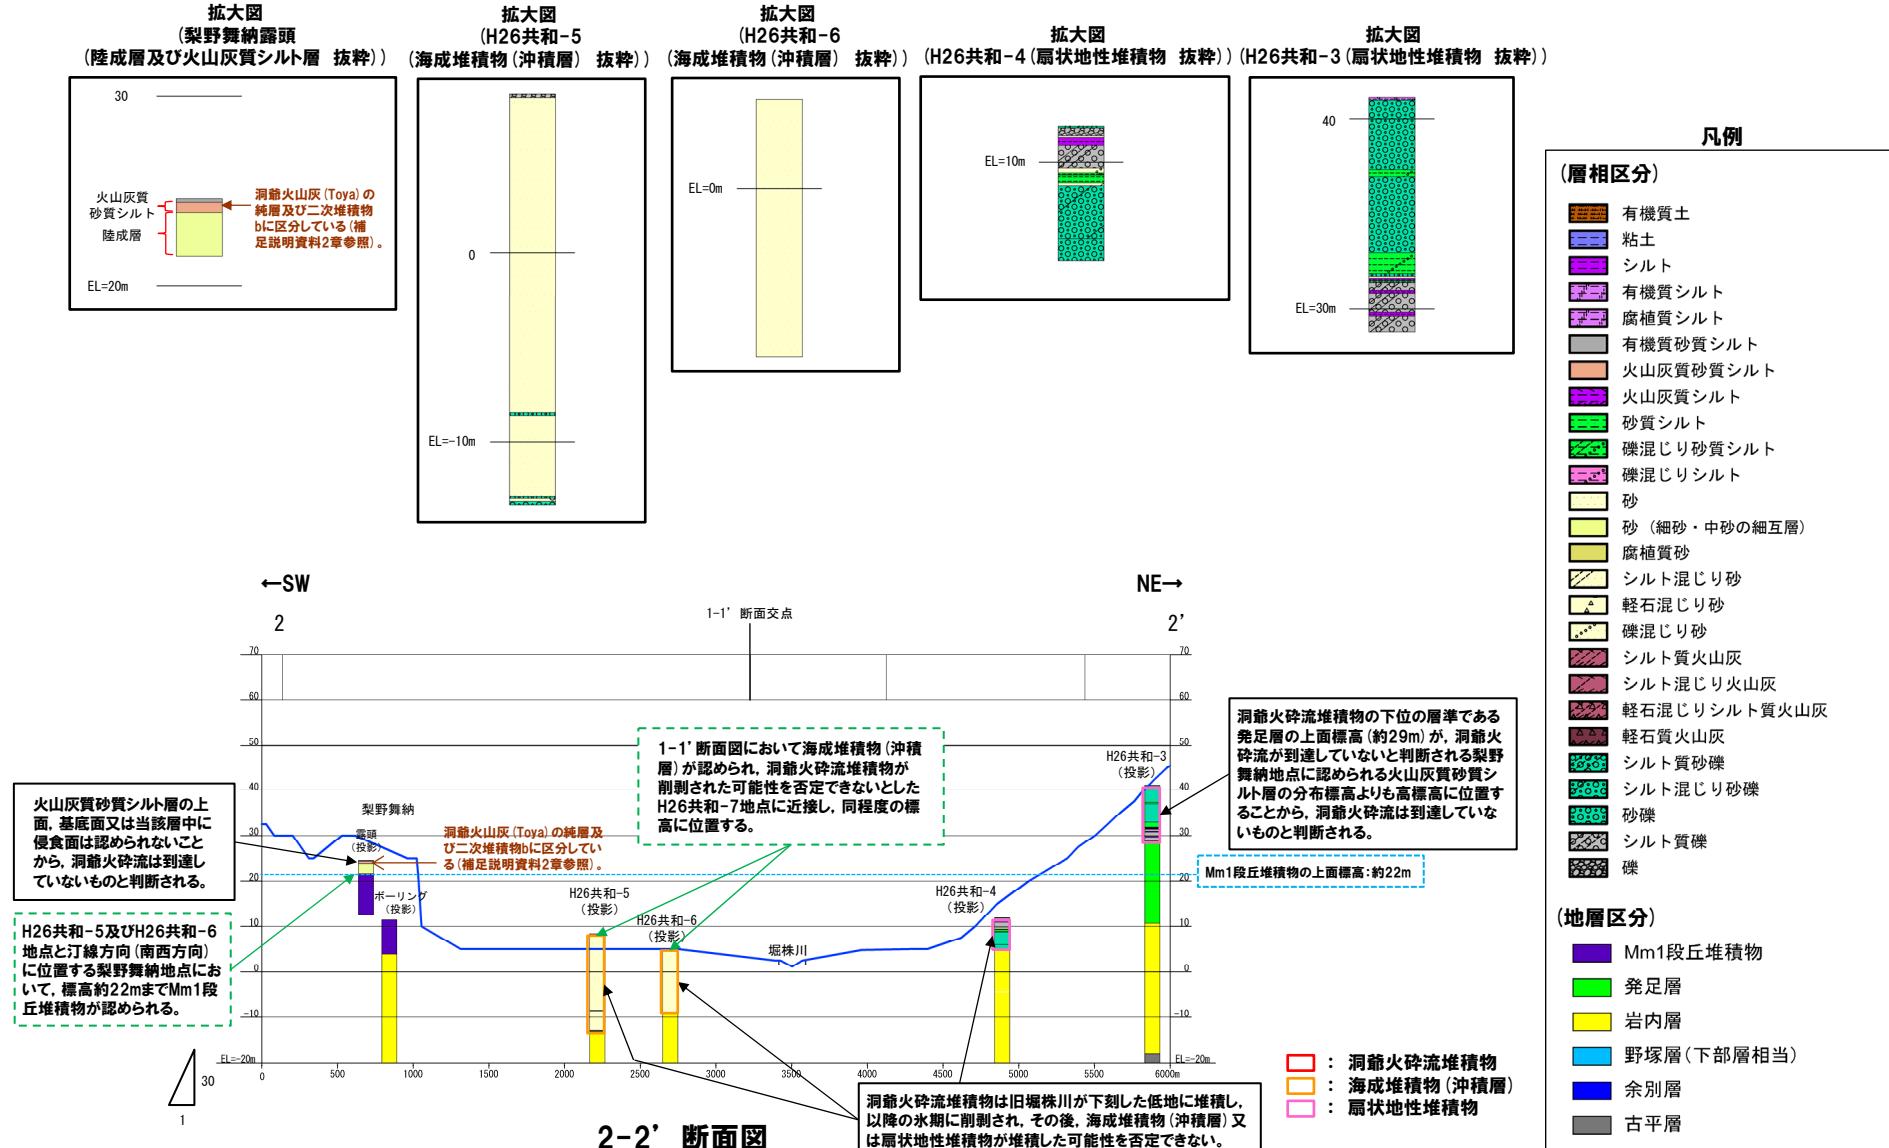

参考文献

- (1) 中野俊・西来邦章・宝田晋治・星住英夫・石塚吉浩・伊藤順一・川辺禎久・及川輝樹・古川竜太・下司信夫・石塚治・山元孝広・岸本清行編(2013) :日本の火山(第3版), 200万の1地質編集図, No.11, 産業技術総合研究所 地質調査総合センター.
- (2) 西来邦章・伊藤順一・上野龍之編(2012, 2015) :第四紀火山岩体・貫入岩体データベース.
- (3) 山元孝広(2014) :日本の主要第四紀火山の積算マグマ噴出量階段図, 地質調査総合センター研究資料集, No.613, 産総研地質調査総合センター.
- (4) 産業技術総合研究所地質調査総合センター編(2022) :大規模噴火データベース, 産総研地質調査総合センター.
- (5) 第四紀火山カタログ委員会編(2000) :日本の第四紀火山カタログ, 日本火山学会.
- (6) 中川光弘・松本亜希子・島谷太郎・小杉安由美(2013) :東北日本弧北端の第四紀火山活動の時空変遷: 活動年代の再検討とマグマ組成, 日本地質学会第120年学術大会講演要旨, R3-0-3, p.44.
- (7) 中川光弘・後藤芳彦・新井計雄・和田恵治・板谷徹丸(1993) :中部北海道, 滝川地域の中中新世-鮮新世玄武岩のK-Ar年代と主成分化学組成: 東北日本弧-千島弧, 島弧会合部の玄武岩単成火山群, 岩鉱, 第88巻, 第8号, pp.390-401.
- (8) 兼岡一郎・井田喜明編(1997) :火山とマグマ, 東京大学出版会.
- (9) 佐川 昭・松井和典・山口昇一(1988) :北海道イルムケップ火山群・江山溶岩のK-Ar年代と古地磁気, 地質調査所月報, 第39巻, 第6号, pp.423-428.
- (10) 広瀬亘・岩崎深雪・中川光弘(2000) :北海道中央部~西部の新第三紀火成活動の変遷: K-Ar年代, 火山活動様式および全岩化学組成から見た東北日本弧北端の島弧火成活動の変遷, 地質学雑誌, 第106巻, 第2号, pp.120-135.
- (11) 八木健三・柴田賢・蟹沢聰史(1987) :北海道西部の暑寒別岳地域火山岩類のK-Ar年代, 日本火山学会講演予稿集, 2, p.38.
- (12) 重野聖之・垣原康之・岡村 聰・青柳大介(2007) :"3 年代測定の結果", 札幌市大型動物化石総合調査報告書~サッポロカイギュウとその時代の解明~, 札幌市博物館活動センター編, 札幌市, pp.49-51.
- (13) Watanabe, Y. (1990) :Pliocene to Pliocene volcanism and related vein-type mineralization in Sapporo-Iwanai district, southwest Hokkaido, Japan, Mining Geology, 40 (5), pp.289-298.
- (14) 横山 光・八幡正弘・岡村 聰・西戸裕嗣(2003) :西南北海道, 赤井川カルデラの火山層序とカルデラ形成史, 岩石鉱物科学, 第32巻, 第2号, pp.80-95.
- (15) 金田泰明・後藤義瑛・西野佑紀・宝田晋治・下司信夫(2020) :支笏・洞爺・濁川・大山火山の大規模噴火の前駆活動と噴火推移, 産総研地質調査総合センター研究資料集, No. 699, 産総研地質調査総合センター, 75p.
- (16) Amma-Miyasaka, M., Miura, D., Nakagawa, M., Uesawa, S., Furukawa, R (2020) :Stratigraphy and chronology of silicic tephras in the Shikotsu-Toya Volcanic Field, Japan: Evidence of a Late Pleistocene ignimbrite flare-up in SW Hokkaido. Quaternary International.
- (17) 山口昇一・五十嵐昭明・千葉義明・斎藤清次・西村 進(1978) :北海道有珠郡北湯沢地熱地域の熱水変質帯, 地質調査所報告, No.259, pp.43-84.
- (18) Nakagawa, M. (1992) :Spatial variation in chemical composition of Pliocene and quaternary volcanic rocks in southwestern Hokkaido, northeastern Japan arc, Jour. Fac. Sci., Hokkaido Univ. Ser.4, 23 (2), pp.175-197.
- (19) 山縣耕太郎(1994) :支笏およびクッタラ火山のテフロクロノロジー, 地学雑誌, 第103巻, 第3号, pp.268-285.

参考文献

- (20) 森泉美穂子(1998) : クッタラ火山群の火山発達史, 火山, 第43巻, 第3号, pp.95–111.
- (21) Miura, D., Yoshinaka, K., Takeuchi, S., Uesawa, S. (2022) : Proximal deposits of the Kuttara-Hayakita tephra at Kuttara caldera volcano, northern Japan: A record of precursor volcanism., Bull. Volcanol. Soc. Japan, 67 (3), 273–294.
- (22) 後藤芳彦・佐々木央岳・鳥口能誠・畠山 信(2013) : 北海道クッタラ(登別)火山の噴火史, 日本火山学会講演予稿集, p.129.
- (23) Goto, Y., Toriguchi, Y., Sasaki, H. and Hatakeyama, A. (2015) : Multiple Vent-forming Phreatic Eruptions after AD 1663 in the Noboribetsu Geothermal Field, Kuttara Volcano, Hokkaido, Japan, Bull. Volcanol. Soc. Japan, Vol. 60, No. 2, pp. 241–249.
- (24) 太田良平(1956) : 5万分の1地質図幅説明書「虻田」, 地質調査所, p.76.
- (25) 土居繁雄・松井公平・藤原哲夫(1958) : 5万分の1地質図幅説明書「豊浦」, 北海道開発庁, p.40.
- (26) 北海道立地質研究所(2003) : 有珠山火山活動災害復興支援土地条件等調査報告, 北海道立地質研究所, p.196.
- (27) 李仁雨(1993) : 洞爺カルデラ火碎噴火の噴出物:全岩化学組成の特徴, 日本火山学会講演予稿集, p.87.
- (28) Lee, I.W. (1996) : Formation of Toya Caldera, Southwest Hokkaido, Japan, 神戸大学博士論文.
- (29) 鷹澤好博・臼井理沙・田中瞳・東剛(2007) : SAR法による洞爺火碎流堆積物の赤色熱ルミネンス年代測定, 地質学雑誌, 第113, pp.470–478.
- (30) Goto, Y., Suzuki, K., Shinya, T., Yamauchi, A., Miyoshi, M., Danhara, T., Tomiya, A. (2018) : Stratigraphy and lithofacies of the Toya ignimbrite in southwestern Hokkaido, Japan: Insights into the caldera-forming eruption at Toya caldera., Journal of Geography, 127 (2), 191–227.
- (31) 産業技術総合研究所(2021) : 令和2年度原子力規制庁委託成果報告書 巨大噴火プロセス等の知見整備に係る研究.
- (32) 産業技術総合研究所(2022) : 令和3年度原子力規制庁委託成果報告書 巨大噴火プロセス等の知見整備に係る研究.
- (33) Miyabuchi, Y., Okuno, M., Torii, M., Yoshimoto, M., Kobayashi, T. (2014) : Tephrostratigraphy and eruptive history of post-caldera stage of Toya Volcano, Hokkaido, northern Japan., J. Volcanol. Geotherm. Res., 281, 34–52.
- (34) 曽屋龍典・勝井義雄・新井田清信・堺幾久子・東宮昭彦(2007) : 有珠火山地質図(第2版), 地質調査総合センター.
- (35) Marsden, R.C., Danišák, M., Ito, H., Kirkland, C.L., Evans, N.J., Miura, D., Friedrichs, B., Schmitt, A.K., Uesawa, S., Daggitt, M.L. (2021) : Considerations for double-dating zircon in secular disequilibrium with protracted crystallisation histories., Chemical Geology, 581, 120408.
- (36) 後藤芳彦・孫入匠・檀原徹・東宮昭彦(2021) : 北海道洞爺カルデラ地域における先カルデラ期の火碎流堆積物の発見:立香火碎流堆積物, 日本火山学会講演予稿集, p.49.
- (37) 藤根 久・遠藤邦彦・鈴木正章・吉本充宏・鈴木 茂・中村賢太郎・伊藤 茂・山形秀樹・Lomtatidze Zaur・横田彰宏・千葉達朗・小杉 康(2016) : 有珠山善光寺岩屑なだれの発生年代の再検討-有珠南麓の過去2万年間の環境変遷との関連で-, 第四紀研究, 第55巻, 第6号, pp.253–270.
- (38) Goto, Y., Danhara, T., Tomiya, A. (2019) : Catastrophic sector collapse at Usu volcano, Hokkaido, Japan: failure of a young edifice built on soft substratum., Bull Volcanol, 81: 37.

参考文献

- (39) Nakagawa, M., Matsumoto, A., Yoshizawa, M. (2022) :Re-investigation of the sector collapse timing of Usu volcano, Japan, inferred from reworked ash deposits caused by debris avalanche., *Front. Earth Sci.*, 10: 967043.
- (40) Goto, Y., Miyoshi, M., Danhara, T., Tomiya, A. (2020) :Evolution of the Quaternary silicic volcanic complex of Shiribetsu, Hokkaido, Japan: an example of ignimbrite shield volcanoes in an island arc setting., *International Journal of Earth Sciences*, 109, pp.2619–2642.
- (41) 新エネルギー総合開発機構 (1986) :昭和60年度全国地熱資源総合調査(第2次) 火山性熱水対流系地域タイプ①(ニセコ地域) 調査 火山岩分布年代調査報告書 要旨.
- (42) 中川光弘・上澤真平・坪井宏太 (2011) :南西北海道, 尻別火山起源の喜茂別火碎流と洞爺火碎流の偽層序関係, 日本火山学会講演予稿集, p.66.
- (43) 上澤真平・中川光弘・江草匡倫 (2011) :南西北海道, 羊蹄火山の完新世噴火史の再検討, *火山*, 第56巻, 第2・3合併号, pp.51–63.
- (44) 江草匡倫・中川光弘・藤田豪平 (2003) :西南北海道, 羊蹄火山の活動史: 埋積された古羊蹄火山の発見と噴出率の時間変化, 日本火山学会講演予稿集, p.57.
- (45) Uesawa, S., Nakagawa, M., Umetsu, A. (2016) :Explosive eruptive activity and temporal magmatic changes at Yotei volcano during the last 50,000 years, southwest Hokkaido, Japan. *J. Volcanol. Geotherm. Res.* 325, 27–44.
- (46) 佐々木竜男・片山雅弘・富岡悦郎・佐々木清一・矢沢正士・山田忍・矢野義治・北川芳男 (1971) :北海道における腐植質火山灰の編年に関する研究, 第四紀研究, 第10巻, 第3号, pp.117–123.
- (47) 柏原 信 (1970) :野幌丘陵南部における低位段丘堆積物の14C年代-日本の第四紀層の14C年代 (58) -, 地球科学, 第24巻, 第4号, pp.149–150.
- (48) 大貫康行・井島行夫・春日井昭・佐藤博明 (1977) :„N, US-C“降下軽石層の14C年代-羊蹄火山のテフラとの層位関係について (115) -, 地球科学, 第31巻, 第2号, pp.87–89.
- (49) 佐藤博之 (1969) :最近測定された北海道の火山活動に関する14C 年代測定, 地質ニュース, 178, pp.30–35.
- (50) 松尾良子・中川光弘 (2017) :北海道南西部ニセコ火山群, イワオヌプリ火山の形成史と活動年代, 日本地球惑星科学連合2017年大会講演要旨, SVC50-P13.
- (51) 久保和也・柴田 賢・石田正夫 (1988) :西南北海道, 長万部地域の新第三紀火山岩類のK-Ar年代, 地質学雑誌, 第94巻, 第10号, pp.789–792.
- (52) Kaneoka, I., Yamagishi, H. and Yahata, M. (1987) :K-Ar Ages of the neogene submarine volcanic rocks and overlying quaternary subaerial lavas from the Mt. Karibayama area, southwest Hokkaido, *Bull. Volcanol. Soc. Japan*, Ser.2, Vol.32, No.4, pp.329–333.
- (53) 山岸宏光・黒沢邦彦 (1987) :5万分の1地質図幅説明書「原歌および狩場山」, 北海道立地下資源調査所.
- (54) 鹿野和彦・吉村洋平・石山大三・Geoffrey J. Orton・大口健志 (2006) :北海道奥尻島, 勝潤山火山の噴出物と構造, *火山*, 第51巻, 第4号, pp.211–229.
- (55) 玉生志郎 (1978) :ガラスによるフィッショントラック年代測定, 日本地質学会学術大会講演要旨, 85, p.288.

参考文献

- (56) 鷹澤好博(1992) : 西南北海道渡島半島の新第三系層序と古地理, 地質学論集, 37, pp.11-23.
- (57) 新エネルギー総合開発機構(1994) : 地熱開発促進調査報告書No.33, 奥尻地域.
- (58) 能條 歩・都郷義寛・鈴木明彦・嶋田智恵子・板木拓也(1997) : 西南北海道日本海熊石-乙部地域の鮮新統~更新統の堆積年代, 地球科学, 第51巻, 第3号, pp.245-250.
- (59) 新エネルギー総合開発機構(1999) : 地熱開発促進調査報告書No.B-3, 熊石地域.
- (60) 新エネルギー総合開発機構(1990) : 地熱開発促進調査報告書No.19, 八雲地域.
- (61) 金田泰明・長谷川健(2022) : 北海道南西部, 潟川火山におけるカルデラ形成期~後カルデラ期の噴出物層序及び噴火推移, 火山, 第67巻, 第1号, pp.1-19.
- (62) 黒墨秀行・土井宣夫(2003) : 潟川カルデラの内部構造, 火山, 第48巻, 第3号, pp.259-274.
- (63) 五十嵐昭明・佐藤 浩・井手俊夫・西村 進・角 清愛(1978) : 北海道茅部郡灘川地熱地域の熱水変質帯, 地質調査所報告, No.259, pp.85-180.
- (64) 柳井清治・鷹澤好博・古森康晴(1992) : 最終氷期末期に噴出した灘川テフラの層序と分布, 地質学雑誌, 第98巻, 第2号, pp.125-136.
- (65) 松下勝秀・鈴木 守・高橋功二(1973) : 5万分の1地質図幅説明書「灘川」, 北海道立地下資源調査所.
- (66) 新エネルギー総合開発機構(1988) : 地熱開発促進調査報告書No.13, 南茅部地域.
- (67) 高田倫義・中川光弘(2016) : 南西北海道, 横津火山群の地質と岩石:150万年間の活動様式とマグマ化学組成の時間変遷, 日本地質学会第123年学術大会講演要旨, R3-0-2.
- (68) 三谷勝利・鈴木 守・松下勝秀・国府谷盛明(1966) : 5万分の1地質図幅説明書「大沼公園」, 北海道立地下資源調査所.
- (69) 藤原哲夫・国府谷盛明(1969) : 5万分の1地質図幅説明書「恵山」, 北海道立地下資源調査所.
- (70) 三浦大助・古川竜太・荒井健一(2022) : 恵山火山地質図, 地質調査総合センター.
- (71) 山縣耕太郎・町田 洋・新井房夫(1989) : 錢亀-女那川テフラ:津軽海峡函館沖から噴出した後期更新世のテフラ, 地理学評論 Ser.A, 第62巻, 第3号, pp.195-207.
- (72) Tsuchiya, N., Ishii, J., Yamazaki, T., Shuto, K. (1989) : A newly discovered Quaternary volcano from northeast Japan Sea : K-Ar age of andesite dredged from the Shiribeshi Seamount., Jour. Min. Petr. Econ. Geol., 84, 391-397.
- (73) 石田正夫・三村弘二・広島俊男(1991) : 20万分の1地質図幅「岩内」, 通商産業省工業技術院地質調査所.
- (74) 小疇尚・野上道男・小野有五・平川一臣編(2003) : 日本の地形2 北海道, 東京大学出版会.
- (75) 町田洋・新井房夫(2011) : 新編 火山灰アトラス [日本列島とその周辺], 東京大学出版会.
- (76) 和田恵治・中村瑞恵・奥野充(2001) : 旭岳の表層にみられる広域火山灰の化学組成とその給源火山の特定, 北海道教育大学大雪山自然教育施設研究報告, 第35号, pp.9-18.
- (77) 青木かおり・町田洋(2006) : 日本に分布する第四紀後期広域テフラの主元素組成-K₂O-TiO₂図によるテフラの識別, 地質調査研究報告, 第57巻, 第7/8号, pp.239-258.
- (78) 新エネルギー総合開発機構(1987) (1) : 昭和61年度全国地熱資源総合調査(第2次) 火山性熱水対流系地域タイプ①(ニセコ地域) 地熱調査成果図集.

参考文献

- (79) 新エネルギー総合開発機構(1987)(2):全国地熱資源総合調査(第2次)火山性熱水対流系地域タイプ①,ニセコ地域火山地質図1:50,000,ニセコ地域地熱地質編図1:100,000 説明書.
- (80) 児玉浩・宇井忠英・中川光弘(1998):ニセコ火山群の火山活動史,日本岩石鉱物鉱床学会 平成9年度学術講演会予稿集, p.8.
- (81) 勝井義雄・岡田弘・中川光弘(2007):北海道の活火山,北海道新聞社.
- (82) 大場与志男(1960):ニセコ火山群の岩石について,地質学雑誌, 第66巻, 第783号, pp.788-799.
- (83) 日本地質学会編(2010):日本地方地質誌1 北海道地方,朝倉書店.
- (84) 早川由紀夫(1991):火山で発生する流れとその堆積物-火碎流・サージ・ラハール・岩なだれ,火山, 36, 3, pp.357-370
- (85) 吉田武義・西村太志・中村美千彦(2017):火山学,共立出版.
- (86) 町田洋・新井房夫・宮内崇裕・奥村晃史(1987):北日本をおおう洞爺火山灰,第四紀研究, 第26巻, 第2号, pp.129-145.
- (87) 産業技術総合研究所(2018):平成29年度原子力規制庁委託成果報告書 火山影響評価に係る技術知見の整備.
- (88) 山元孝広(2016):支笏カルデラ形成噴火のマグマ体積,地質調査総合センター研究資料集, No.632, 産総研地質調査総合センター.
- (89) 三條竜平・須貝俊彦(2022):北海道赤井川カルデラにおける後カルデラ期の地形発達,日本地球惑星科学連合2022年大会講演要旨, HQR04-01.
- (90) 東宮明彦・宮城礎治(2020):洞爺噴火の年代値,火山, 第65巻, 第1号, pp.13-18.
- (WEB)
- (91) 産業技術総合研究所 日本の火山データベース:<https://gbank.gsj.jp/volcano/>
- (92) 産業技術総合研究所地質調査総合センター編(2020)20万分の1日本火山図(ver. 1.0d), 産総研地質調査総合センター:
<https://gbank.gsj.jp/volcano/vmap/>