

島根原子力発電所 2号炉 審査資料	
資料番号	PLM-08 改 04
提出年月日	2023年6月6日

島根原子力発電所 2号炉 高経年化技術評価 (6事象以外の劣化事象)

補足説明資料

2023年6月6日
中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

目次

1. 概要	1
2. 基本方針	2
3. 評価対象と評価手法	4
(1) 評価対象	4
(2) 評価手法	4
4. 電気ペネトレーションの技術評価（気密性の低下）	5
(1) 低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションの健全性評価	5
(2) 現状保全	9
(3) 総合評価	9
(4) 高経年化への対応	9
5. まとめ	10
(1) 審査ガイド適合性	10
(2) 施設管理に関する方針として策定する事項	10

別紙 1. 低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションの構造について

別紙 2. 低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションの長期健全性試験における評価期間について

別紙 3. 低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションの長期健全性試験の事故時条件の包絡性について


別紙 4. モジュール型核計装用電気ペネトレーションの気密性低下事象に対する試験について

1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第82条第1項に基づき実施した高経年化技術評価のうち、評価対象事象以外の事象（以下、「6事象^{※1}以外の劣化事象」という。）の評価結果を説明するものである。

6事象以外の劣化事象抽出フローに従い、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出を行った結果、電気ペネトレーションのシール材およびOリングの劣化による気密性の低下事象が抽出された。

※1：原子力規制委員会の「高経年化対策実施ガイド」に示された、低サイクル疲労、中性子照射脆化、照射誘起型応力腐食割れ、2相ステンレス鋼の熱時効、電気・計装品の絶縁低下、コンクリートの強度低下および遮へい能力低下をいう。

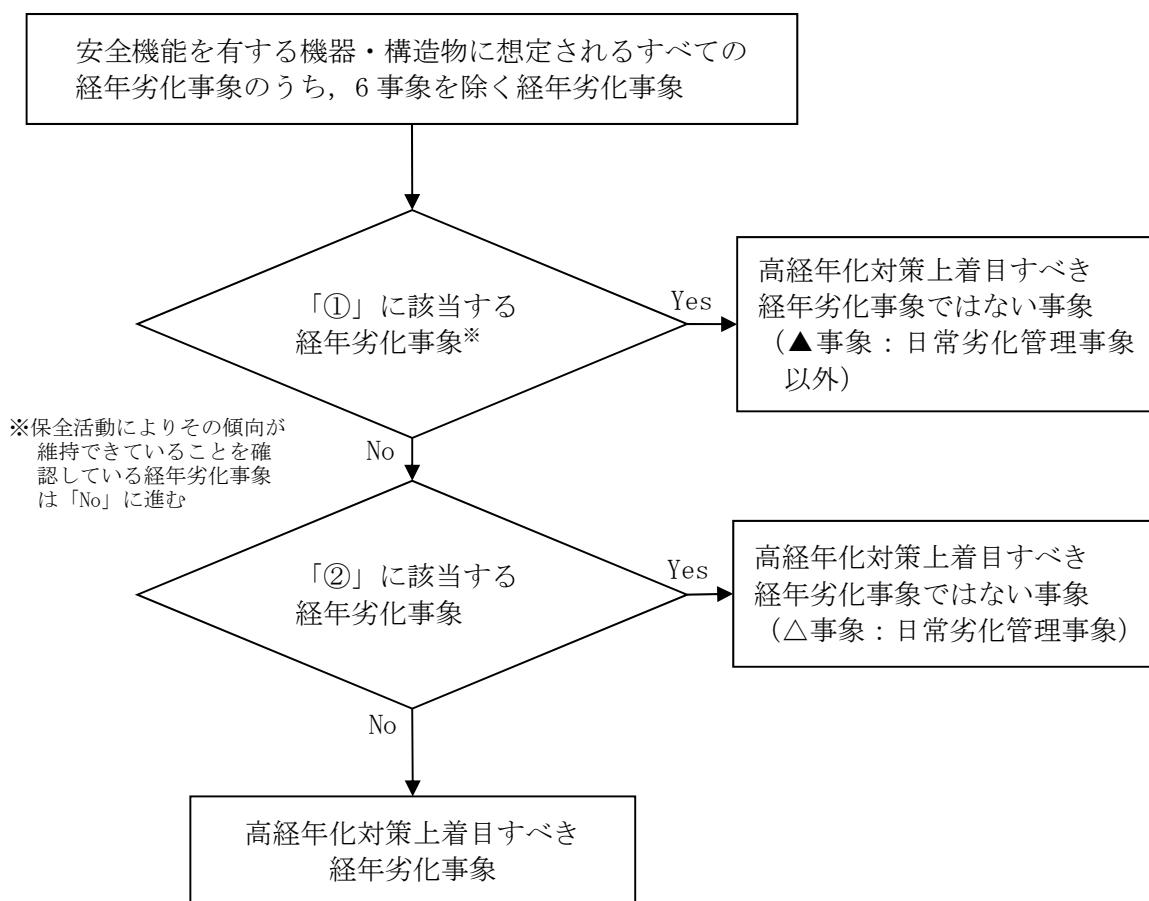

①現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により、今後も経年劣化の進展が考えられない、または進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象。

②想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考えがたい経年劣化事象であって、想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの(①に該当する経年劣化事象であるものの、保全活動によりその傾向が維持できていることを確認しているものを含む)。

6事象以外の劣化事象抽出フロー

2. 基本方針

評価対象機器において気密性の低下が発生する可能性について評価し、その発生の可能性が将来にわたって否定できない場合は、その発生または進展に係る健全性評価を行い、

「実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド」および「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」に定める要求事項に適合することを確認する。

6 事象以外の劣化事象を評価するにあたっての要求事項を表1に整理する。

表1 (1/2) 6 事象以外の劣化事象についての要求事項

ガバナンス	要求事項
実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド	<p>3. 高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点</p> <p>(1) 高経年化技術評価の審査</p> <p>⑫健全性の評価</p> <p>実施ガイド3.1⑤に規定する期間の満了日までの期間について、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展に係る健全性を評価していることを審査する。</p> <p>⑬現状保全の評価</p> <p>健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていることを審査する。</p> <p>⑭追加保全策の抽出</p> <p>現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新たな保全策が抽出されていることを審査する。</p> <p>(2) 長期施設管理方針の審査</p> <p>①長期施設管理方針の策定</p> <p>すべての追加保全策について長期施設管理方針として策定されているかを審査する。</p>

表1 (2/2) 6事象以外の劣化事象についての要求事項

ガバメント	要求事項
実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガバメント	<p>3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し ⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、以下に規定する期間の満了日までの期間について機器・構造物の健全性評価を行うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加すべき保全策（以下「追加保全策」という。）を抽出すること。 イ 実用炉規則第82条第1項の規定に基づく高経年化技術評価 プラントの運転を開始した日から60年間</p> <p>3.2 長期施設管理方針の策定及び変更 長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満たすこと。 ①高経年化技術評価の結果抽出されたすべての追加保全策（発電用原子炉の運転を断続的に行うこと前提として抽出されたもの及び冷温停止状態が維持されること前提として抽出されたものの全て。）について、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項目ごとの実施時期を規定した長期施設管理方針を策定すること。 なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電用原子炉の運転を断続的に行うこと前提とした評価から抽出されたものと冷温停止状態が維持されること前提とした評価から抽出されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期施設管理方針を策定すること。 ただし、冷温停止が維持されること前提とした高経年化技術評価のみを行う場合はその限りでない。</p>

3. 評価対象と評価手法

(1) 評価対象

6 事象以外の劣化事象に該当する事象としては、核計装用、制御計測用並びに低圧動力用モジュール型電気ペネトレーション（以下、「低圧用電気ペネトレーション」という。）、高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション（以下、「高圧用電気ペネトレーション」という。）および制御計測用モジュール型高耐熱電気ペネトレーション（以下、「高耐熱電気ペネトレーション」という。）のシール材および0 リングの劣化による気密性の低下が対象となる。

計測用モジュール型 MI 電気ペネトレーション（以下、「MI 電気ペネトレーション」という。）の0 リングの劣化による気密性の低下も対象となるが、高耐熱電気ペネトレーションと0 リングが同等であるため、高耐熱電気ペネトレーションを代表とし、MI 電気ペネトレーションについては対象としないこととする。

気密性の低下は、気密性を維持するためのバウンダリ部に使用されているゴム、プラスチック等の高分子材料が、環境的（熱・放射線等）、電気的および機械的な要因による劣化の進展により、バウンダリ部にき裂等が発生し、気密性を維持出来なくなる事象である。

(2) 評価手法

低圧用電気ペネトレーション、高圧用電気ペネトレーションおよび高耐熱電気ペネトレーション（以下、「低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーション」という。）の評価にあたっては、「IEEE Standard for Electric Penetration Assemblies in Containment Structures for Nuclear Power Generating Stations (1976. 1983)」（以下、「IEEE Std. 317 (1976. 1983)」という。）、「IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations (1974)」（以下、「IEEE Std. 323 (1974)」という。）、「IEEE Standard for Type Test of Class 1E Electric Cables, Field Splices, and Connections for Nuclear Power Generating Stations (1974)」（以下、「IEEE Std. 383 (1974)」という。）等をもとに実施した長期健全性試験の結果および低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションの点検実績等から健全性について評価する。

4. 電気ペネトレーションの技術評価（気密性の低下）

(1) 低圧用, 高圧用および高耐熱電気ペネトレーションの健全性評価

a. 評価手法

事故時に機能要求のある、低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションの設置されている環境条件等は同じであることから、低圧用電気ペネトレーションは、接続機器の原子炉保護上の重要度が高い核計装用電気ペネトレーションを代表に、高圧用電気ペネトレーションは、原子炉再循環ポンプ電動機の動力用のみのため、本電気ペネトレーションを代表に、高耐熱およびMI電気ペネトレーションについては、0リングが同等であり、

高耐熱電気ペネトレーションを代表に、IEEE Std. 317

(1976, 1983), IEEE Std. 323 (1974) および IEEE Std. 383 (1974) の規格をもとに島根原子力発電所2号炉に設置されているモジュール型電気ペネトレーションと同等の供試体を用いた長期健全性試験により評価する。

低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションの長期健全性試験手順を図1に示す。

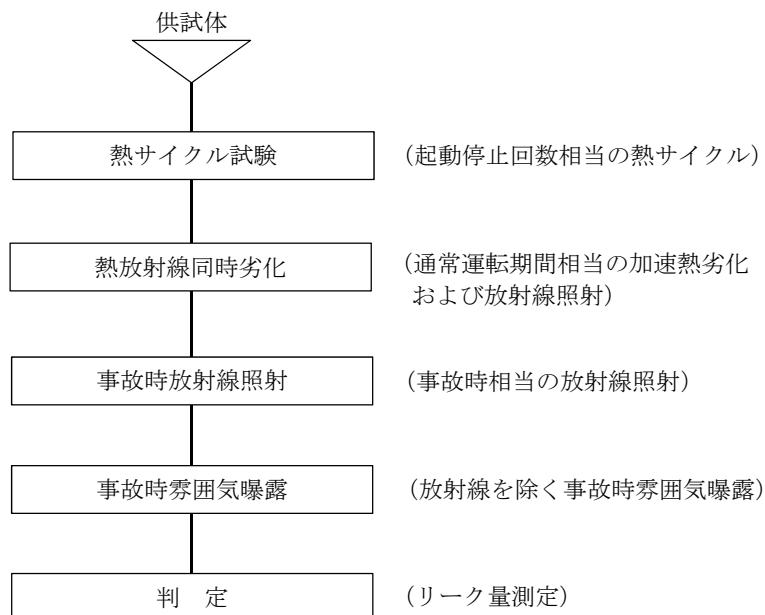


図1 低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションの長期健全性試験手順

(設計基準事故、重大事故等)

b. 試験条件

試験条件は、低圧用および高圧用電気ペネトレーションの 60 年間の通常運転期間および事故時雰囲気、高耐熱電気ペネトレーションの 30 年間の通常運転期間および事故時雰囲気を想定した条件を包絡している。

低圧用電気ペネトレーションの長期健全性試験条件を表 2 に、高圧用電気ペネトレーションの長期健全性試験条件を表 3 に、高耐熱電気ペネトレーションの長期健全性試験条件を表 4 に示す。

表 2 低圧用電気ペネトレーションの長期健全性試験条件（設計基準事故、重大事故等）

	試験条件	説明
熱サイクル試験		島根 2 号炉の 60 年間の起動停止に伴う熱サイクル回数を包絡する。【電気・計装設備の絶縁特性低下補足説明資料添付－6 参照】
熱放射線同時劣化		等価損傷簡易手法を用いて、島根 2 号炉の通常運転時間周囲環境（50°C, $3.3 \times 10^{-2} \text{Gy/h}$ ^{※1} ）で評価した結果、60 年間の運転期間を包絡する試験条件となる。【別紙 2 参照】
事故時放射線照射		島根 2 号炉で想定される事故時線量 $3.6 \times 10^5 \text{ Gy}$ を包絡する。
事故時雰囲気曝露	最高温度 [] 最高圧力 : 0.854 MPa 曝露時間 : 168 時間	島根 2 号炉の事故時の最高温度 ([] ^{※2})、最高圧力 (0.853 MPa ^{※2}) を包絡する。【別紙 3 参照】

※1：原子炉格納容器内で電気ペネトレーションが設置されている区域の実測値。

原子炉格納容器内の通常運転時における実測環境温度の最大値より設定

通常運転時線量 []

※2：重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

表3 高圧用電気ペネトレーションの長期健全性試験条件（設計基準事故、重大事故等）

	試験条件	説明
熱サイクル試験		島根2号炉の60年間の起動停止に伴う熱サイクル回数を包絡する。【電気・計装設備の絶縁特性低下補足説明資料添付-6参照】
熱放射線同時劣化		等価損傷簡易手法を用いて、島根2号炉の通常運転時周囲環境（50°C, $3.3 \times 10^{-2} \text{Gy/h}$ ^{※1} ）に通電温度上昇を考慮した温度（55°C）で評価した結果、60年間の運転期間を包絡する試験条件となる。【別紙2参照】
事故時放射線照射		島根2号炉で想定される事故時線量 $3.6 \times 10^5 \text{ Gy}$ を包絡する。
事故時雰囲気曝露	最高温度：□ 最高圧力：0.854 MPa 曝露時間：168時間	島根2号炉の事故時の最高温度（□ ^{※2} ），最高圧力（0.853 MPa ^{※2} ）を包絡する。【別紙3参照】

※1：原子炉格納容器内で電気ペネトレーションが設置されている区域の実測値。

原子炉格納容器内の通常運転時における実測環境温度の最大値より設定

通常運転時線量 □

※2：重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

表4 高耐熱電気ペネトレーションの長期健全性試験条件（設計基準事故、重大事故等）

	試験条件	説明
熱サイクル試験		島根2号炉の60年間の起動停止に伴う熱サイクル回数を包絡する。【電気・計装設備の絶縁特性低下補足説明資料添付-6参照】
熱放射線同時劣化		等価損傷簡易手法を用いて、島根2号炉の通常運転時間周囲環境（50°C, $3.3 \times 10^{-2} \text{Gy/h}$ ^{※1} ）で評価した結果、30年間の運転期間を包絡する試験条件となる。【別紙2参照】
事故時放射線照射		島根2号炉で想定される事故時線量 $3.6 \times 10^5 \text{ Gy}$ を包絡する。
事故時雰囲気曝露	最高温度□ 最高圧力：0.854 MPa 曝露時間：13日間	島根2号炉の事故時の最高温度（□ ^{※2} ），最高圧力（0.853 MPa ^{※2} ）を包絡する。【別紙3参照】

※1：原子炉格納容器内で電気ペネトレーションが設置されている区域の実測値。

原子炉格納容器内の通常運転時における実測環境温度の最大値より設定

通常運転時線量 □

※2：重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

c. 評価結果

長期健全性試験の結果、低圧用および高圧用電気ペネトレーションについては、島根 2号炉の 60 年間の運転期間を想定した劣化条件および事故時環境条件を包絡し、判定基準を満足していることを確認し、高耐熱電気ペネトレーションについては、島根 2号炉の 30 年間の運転期間を想定した劣化条件および事故時環境条件を包絡し、判定基準を満足していることを確認した。

低圧用電気ペネトレーションの長期健全性試験結果を表 5 に、高圧用電気ペネトレーションの長期健全性試験結果を表 6 に、高耐熱電気ペネトレーションの長期健全性試験結果を表 7 に示す。

表 5 低圧用電気ペネトレーションの長期健全性試験結果
(設計基準事故、重大事故等)

試験内容	測定値（試験前）	測定値（試験後）	判定基準※	結果
リーク量 測定	[] Pa・m ³ /s 以下	[] Pa・m ³ /s 以下	1.0×10^{-4} Pa・m ³ /s 以下	良

※：判定基準は IEEE Std. 317 (1976. 1983) に基づく

表 6 高圧用電気ペネトレーションの長期健全性試験結果
(設計基準事故、重大事故等)

試験内容	測定値（試験前）	測定値（試験後）	判定基準※	結果
リーク量 測定	[] Pa・m ³ /s 以下	[] Pa・m ³ /s 以下	1.0×10^{-4} Pa・m ³ /s 以下	良

※：判定基準は IEEE Std. 317 (1976. 1983) に基づく

表 7 高耐熱電気ペネトレーションの長期健全性試験結果
(設計基準事故、重大事故等)

試験内容	測定値（試験前）	測定値（試験後）	判定基準※	結果
リーク量 測定	[] Pa・m ³ /s 以下	[] Pa・m ³ /s 以下	1.0×10^{-4} Pa・m ³ /s 以下	良

※：判定基準は IEEE Std. 317 (1983) に基づく

低圧用および高圧用電気ペネトレーションは、60 年間の通常運転期間、事故時雰囲気において気密性は維持できると評価する。

また、高耐熱電気ペネトレーションは、30 年間の通常運転期間を想定した劣化条件および事故時環境条件を包括し、判定基準を満足しており、運転開始後 34 年目に設置予定であることから、60 年間の通常運転および事故時雰囲気において気密性を維持できるものと評価できる。

(2) 現状保全

低圧用、高圧用電気ペネトレーションの気密性の低下に対しては、定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し、原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を満たし、漏えい率が増加傾向に無いことを確認している。

高耐熱電気ペネトレーションの気密性の低下に対しては、定期事業者検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し、原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を満たし、漏えい率が増加傾向に無いことを確認することとしている。

なお、電気ペネトレーションに有意な気密性の低下が認められた場合には、必要により取替え等を行うこととしている。

(3) 総合評価

健全性評価結果および現状保全より、運転開始から 60 年間の通常運転および事故時雰囲気において気密性能を維持できると判断する。

(4) 高経年化への対応

高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。引き続き、現状保全を継続していく。

5.まとめ

(1) 審査ガイド適合性

「2. 基本方針」で示した要求事項について技術評価を行った結果、すべての要求事項を満足しており、審査ガイドに適合していることを確認した。

6事象以外の劣化事象についての要求事項との対比を表8に示す。

(2) 施設管理に関する方針として策定する事項

電気ペネトレーションの施設管理に関する方針として策定する事項はない。


表8 (1/2) 6事象以外の劣化事象についての要求事項との対比

ガイド	技術評価結果	技術評価結果
実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド	<p>3. 高経年化技術評価等の審査の視点・着眼点</p> <p>(1) 高経年化技術評価の審査</p> <p>⑫健全性の評価 実施が「3.1⑤」に規定する期間の満了日までの期間について、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の発生又は進展に係る健全性を評価していることを審査する。</p> <p>⑬現状保全の評価 健全性評価結果から現状の保全策の妥当性が評価されていることを審査する。</p> <p>⑭追加保全策の抽出 現状保全の評価結果から、現状保全に追加する必要のある新たな保全策が抽出されていることを審査する。</p> <p>(2) 長期施設管理方針の審査</p> <p>①長期施設管理方針の策定 すべての追加保全策について長期施設管理方針として策定されているかを審査する。</p>	<p>「4. (1)」の「低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションの健全性評価」に示すとおり、低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションについて健全性評価を実施した。</p> <p>「4. (2)」の「現状保全」に示すとおり、現状保全の評価結果から、現状の保全策が妥当であることを確認した。</p> <p>「4. (4)」の「高経年化への対応」に示すとおり、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべき新たな保全策はなかった。</p> <p>「4. (4)」の「高経年化への対応」に示すとおり、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべきものではなく、施設管理に関する方針として策定する事項はなかった。</p>

表8 (2/2) 6事象以外の劣化事象についての要求事項との対比

ガバ	要求事項	技術評価結果
実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガバ	<p>3.1 高経年化技術評価の実施及び見直し ⑤抽出された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象について、以下に規定する期間の満了日までの期間について機器・構造物の健全性評価を行うとともに、必要に応じ現状の施設管理に追加すべき保全策(以下「追加保全策」という。)を抽出すること。 イ 実用炉規則第82条第1項の規定に基づく高経年化技術評価^アラントの運転を開始した日から60年間</p> <p>3.2 長期施設管理方針の策定及び変更 長期施設管理方針の策定及び変更に当たっては、以下の要求事項を満たすこと。 ①高経年化技術評価の結果抽出されたすべての追加保全策(発電用原子炉の運転を断続的に行うこと前提として抽出されたもの及び冷温停止状態が維持されること前提として抽出されたものの全て。)について、発電用原子炉ごとに、施設管理の項目及び当該項目ごとの実施時期を規定した長期施設管理方針を策定すること。 なお、高経年化技術評価の結果抽出された追加保全策について、発電用原子炉の運転を断続的に行うこと前提とした評価から抽出されたものと冷温停止状態が維持されること前提とした評価から抽出されたものの間で、その対象の経年劣化事象及び機器・構造物の部位が重複するものについては、双方の追加保全策を踏まえた保守的な長期施設管理方針を策定すること。 ただし、冷温停止が維持されること前提とした高経年化技術評価のみを行う場合はその限りでない。</p>	<p>「4.(4)」の「高経年化への対応」に示すとおり、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべき新たな保全策はなかった。</p> <p>「4.(4)」の「高経年化への対応」に示すとおり、現状保全項目に、高経年化対策の観点から追加すべきものはなく、施設管理に関する方針として策定する事項はなかった。</p>

低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションの構造について
低圧用電気ペネトレーション構造

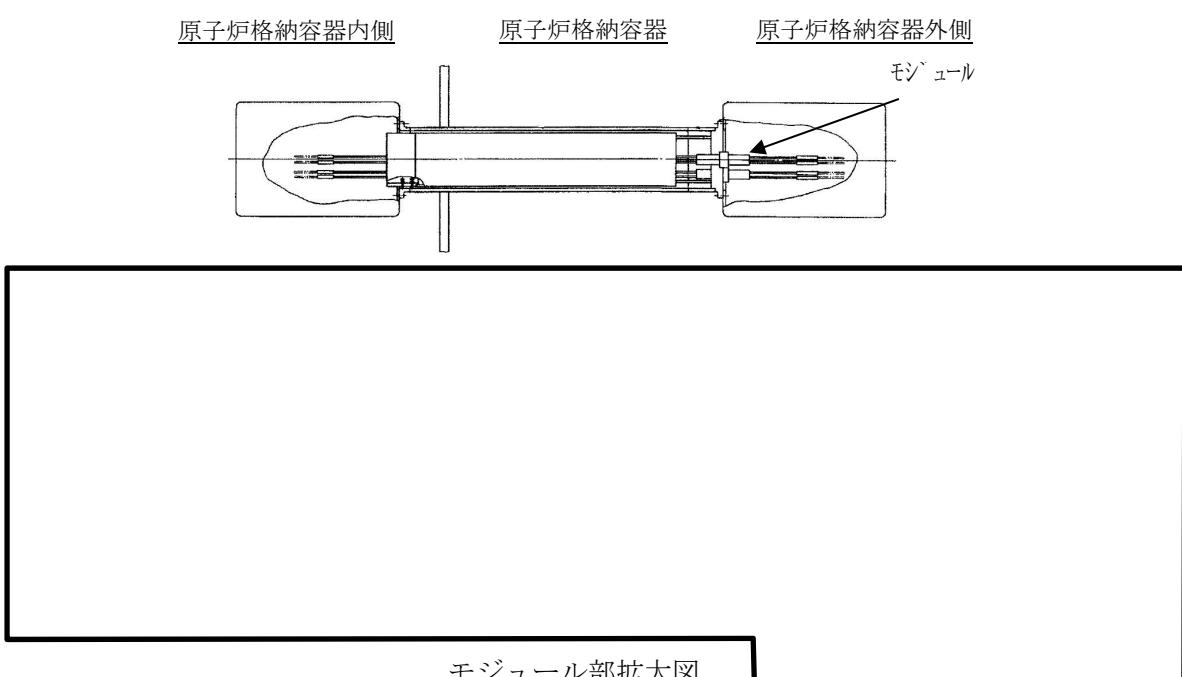

モジュール部拡大図

低圧用電気ペネトレーションの主要部位の使用材料


No.	部 位	材 料
①	同軸ケーブル／電線	銅, 絶縁物 (難燃架橋ポリエチレン)
②	気密同軸導体／導体	銅
③	接続子	銅, 銅合金, クロメル, コンスタンタン, アルメル
④	シール材	エポキシ樹脂
⑤	モジュールホルダ	ステンレス鋼 (SUS304TP)
⑥	Oリング	エチレンプロピレンゴム

低圧用電気ペネトレーションの使用条件

	通常運転時	設計基準事故時	重大事故等時
設置場所	原子炉格納容器内 (電気ペネトレーション付近)		
周囲温度	50°C (最高) ※1	171°C (最高)	
放 射 線	3.3×10^{-2} Gy/h ※1	1.9×10^4 Gy (最大積算値)	
最高圧力	0.014 MPa	0.427 MPa	0.853 MPa

※1：原子炉格納容器内で電気ペネトレーションが設置されている区域の実測値

高圧用電気ペネトレーション構造

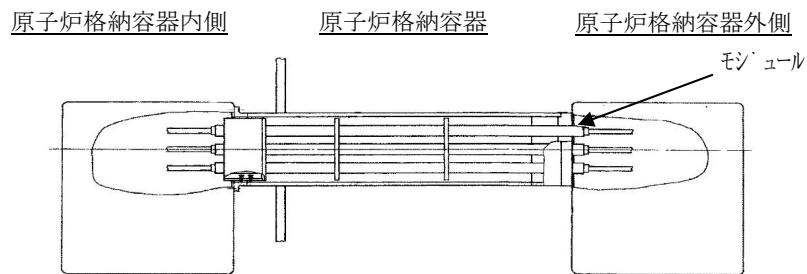

モジュール部拡大図

高圧用電気ペネトレーションの主要部位の使用材料


No.	部 位	材 料
①	電線	銅, 絶縁物 (エチレン・ビ・レンゴム)
②	接続スリーブ	銅
③	シール材	エチレン・ビ・レンゴム
④	モジュールハウジング	ステンレス鋼 (SUS304TP)

高圧用電気ペネトレーションの使用条件

	通常運転時	設計基準事故時	重大事故等時
設置場所	原子炉格納容器内 (電気ペネトレーション付近)		
周囲温度	50°C (最高) ※1	171°C (最高)	
放 射 線	3.3×10^{-2} Gy/h ※1	1.9×10^4 Gy (最大積算値)	
最高圧力	0.014 MPa	0.427 MPa	0.853 MPa

※1：原子炉格納容器内で電気ペネトレーションが設置されている区域の実測値

高耐熱電気ペネトレーション構造

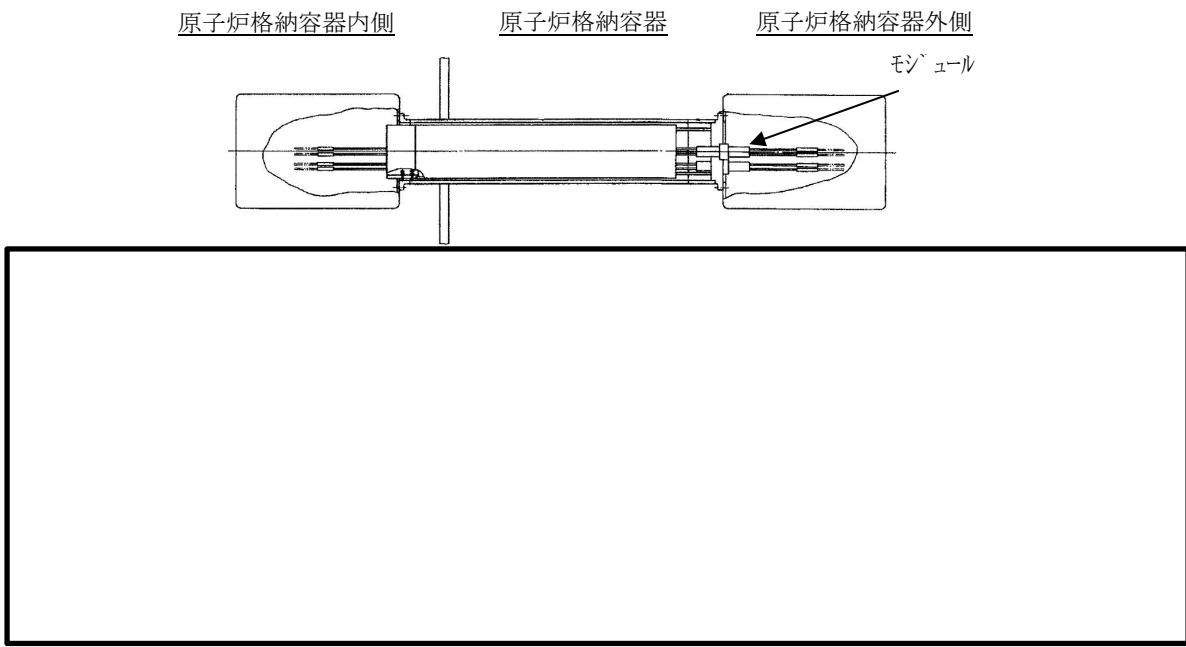

モジュール部拡大図

高耐熱電気ペネトレーションの主要部位の使用材料

No.	部 位	材 料
①	モジュールホーティ	ステンレス鋼 (SUS304TP)
②	モジュールスリーブ	ステンレス鋼 (SUS304TP)
③	O リング	EPDM
④	電線	銅, 絶縁物 (フッ素樹脂混和物)
⑤	導体	銅, クロメル, アルメル他
⑥	接続子	銅, クロメル, アルメル他
⑦	シール材	

高耐熱電気ペネトレーションの使用条件

	通常運転時	設計基準事故時	重大事故等時
設置場所	原子炉格納容器内 (電気ペネトレーション付近)		
周囲温度	50°C (最高) ※1	171°C (最高)	
放 射 線	3.3×10^{-2} Gy/h ※1	1.9×10^4 Gy (最大積算値)	
最 高 壓 力	0.014 MPa	0.427 MPa	0.853 MPa

※1：原子炉格納容器内で電気ペネトレーションが設置されている区域の実測値

タイトル	低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションの長期健全性試験における評価期間について
説 明	<p>低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションのシール材ならびに低圧用および高耐熱電気ペネトレーションの0リング部の加速熱劣化における実環境年数の算定は、シール材および0リングの活性化エネルギー値を用いて、等価損傷簡易手法により算出している。</p> <p>島根2号炉に設置されている低圧用および高圧用電気ペネトレーションは60年の運転を想定した期間を包絡しており、高耐熱電気ペネトレーションは30年の運転を想定した期間を包括している。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> $a = \frac{t_1}{t_2} \text{ とすると}$ $a = \left[\exp \left\{ \frac{E}{R} \left(\frac{1}{273+T_1} - \frac{1}{273+T_2} \right) \right\} \times \frac{D_1}{D_2} \right]^{\tan \theta} \times \left(\frac{D_2}{D_1} \right)$ <p>a : 加速倍率 t_1 : 実環境年数 t_2 : 加速時間 T_1 : 実環境温度 T_2 : 加速温度 D_1 : 実線量率 D_2 : 加速線量率 R : 気体定数 E : 活性化エネルギー θ : 等価損傷線量と線量率の傾き</p> </div> <p>【低圧用電気ペネトレーション シール材および0リング】</p> <p> t_1 : 実環境年数 : 60年以上 [] 時間) t_2 : 加速時間 : [] 時間 T_1 : 実環境温度 : 323 K (=50 °C) T_2 : 加速温度 : [] K (= [] °C) D_1 : 実線量率 : 0.01 Gy/h D_2 : 加速線量率 : [] Gy/h R : 気体定数 : 1.9859×10^{-3} kcal/mol · K E : 活性化エネルギー※1 : [] kcal/mol (エポキシ樹脂/メーカ提示値※2) $\tan \theta$: 0.5 </p> <p>※1:活性化エネルギーについてはより保守的な値であるシール材のものを使用する。</p> <p>※2:活性化エネルギー取得試験結果のうち 115-135°C の活性化エネルギー値</p>

<p>説明</p> <p>【高圧用電気ペネトレーション シール材】</p> <p>t₁ : 実環境年数 : 60 年以上 ([] 時間)</p> <p>t₂ : 加速時間 : [] 時間</p> <p>T₁ : 実環境温度 : 328 K (=55 °C) ※1</p> <p>T₂ : 加速温度 : [] K (= [] °C)</p> <p>D₁ : 実線量率 : 0.033Gy/h</p> <p>D₂ : 加速線量率 : [] Gy/h</p> <p>R : 気体定数 : 1.9859×10^{-3} kcal/mol・K</p> <p>E : 活性化エネルギー※1 : [] kcal/mol (エチレンプロピレンゴム/推定値※2)</p> <p>$\tan \theta$: 0.5</p> <p>※1: 原子炉格納容器内で電気ペネトレーションが設置されている区域の実測値に通電電流による温度上昇 5°C を加えた値</p> <p>※2: 活性化エネルギー取得試験の結果を踏まえ試験データから推定した値</p> <p>【高耐熱電気ペネトレーション シール材および O リング】</p> <p>t₁ : 実環境年数 : 30 年以上 ([] 時間)</p> <p>t₂ : 加速時間 : [] 時間</p> <p>T₁ : 実環境温度 : 323 K (=50 °C)</p> <p>T₂ : 加速温度 : [] K (= [] °C)</p> <p>D₁ : 実線量率 : 0.033Gy/h</p> <p>D₂ : 加速線量率 : [] Gy/h</p> <p>R : 気体定数 : 1.9859×10^{-3} kcal/mol・K</p> <p>E : 活性化エネルギー※1 : [] kcal/mol ([] メーカ提示値)</p> <p>$\tan \theta$: 0.5</p> <p>※1: 活性化エネルギーについてはより保守的な値であるシール材のものを使用する。</p>

以 上

タイトル	低圧用、高圧用および高耐熱電気ペネトレーションの長期健全性試験の事故時条件の包絡性について																																		
説 明	<p>長期健全性試験における事故時雰囲気曝露試験条件と事故時条件を比較した結果を示す。</p> <p>事故時雰囲気曝露試験条件は、事故時条件を包絡している。</p> <p>【低圧用電気ペネトレーション シール材およびOリング】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>条件</th> <th>94°C換算時間</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">事故時雰囲気曝露試験条件</td> <td>[REDACTED]</td> <td>1,845 時間</td> <td rowspan="4">14,977 時間</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>3,816 時間</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>2,258 時間</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>7,028 時間</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">設計基準 事故時条件^{*1}</td> <td>[REDACTED]</td> <td>367 時間</td> <td rowspan="4">3,077 時間</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>205 時間</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>129 時間</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>2,376 時間</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">重大事故等時 条件^{*2}</td> <td>[REDACTED]</td> <td>1,845 時間</td> <td rowspan="4">14,977 時間</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>3,816 時間</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>2,258 時間</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>7,028 時間</td> </tr> </tbody> </table> <p>活性化エネルギー^{*3} : [REDACTED] kcal/mol (エポキシ樹脂/メーカー提示値)</p> <p>※1：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値</p> <p>※2：重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値</p> <p>※3：活性化エネルギーについてはより保守的な値であるシール材のものを使用する。</p>		条件	94°C換算時間	合計	事故時雰囲気曝露試験条件	[REDACTED]	1,845 時間	14,977 時間	[REDACTED]	3,816 時間	[REDACTED]	2,258 時間	[REDACTED]	7,028 時間	設計基準 事故時条件 ^{*1}	[REDACTED]	367 時間	3,077 時間	[REDACTED]	205 時間	[REDACTED]	129 時間	[REDACTED]	2,376 時間	重大事故等時 条件 ^{*2}	[REDACTED]	1,845 時間	14,977 時間	[REDACTED]	3,816 時間	[REDACTED]	2,258 時間	[REDACTED]	7,028 時間
	条件	94°C換算時間	合計																																
事故時雰囲気曝露試験条件	[REDACTED]	1,845 時間	14,977 時間																																
	[REDACTED]	3,816 時間																																	
	[REDACTED]	2,258 時間																																	
	[REDACTED]	7,028 時間																																	
設計基準 事故時条件 ^{*1}	[REDACTED]	367 時間	3,077 時間																																
	[REDACTED]	205 時間																																	
	[REDACTED]	129 時間																																	
	[REDACTED]	2,376 時間																																	
重大事故等時 条件 ^{*2}	[REDACTED]	1,845 時間	14,977 時間																																
	[REDACTED]	3,816 時間																																	
	[REDACTED]	2,258 時間																																	
	[REDACTED]	7,028 時間																																	

説明

島根 2 号炉 原子炉格納容器内設計基準事故時条件

島根 2 号炉 原子炉格納容器内（電気ペネトレーション部）
重大事故等時条件

説明

低圧用電気ペネトレーション 事故時雰囲気曝露試験条件

説明	【高圧用電気ペネトレーション シール材】				
		条件	94°C換算時間	合計	
	事故時雰囲気曝露試験条件		2, 107 時間	16, 887 時間	
			4, 332 時間		
			2, 592 時間		
			7, 856 時間		
	設計基準 事故時条件 ^{※1}		417 時間	3, 159 時間	
			230 時間		
			136 時間		
	重大事故等時 条件 ^{※2}		2, 376 時間	16, 887 時間	
			2, 107 時間		
			4, 332 時間		
			2, 592 時間		
			7, 856 時間		
活性化エネルギー : [] kcal/mol (エチレンプロピレンゴム/推定値)					
※1：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値					
※2：重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値					
島根 2 号炉 原子炉格納容器内設計基準事故時条件					

説明




島根 2 号炉 原子炉格納容器内（電気ペネトレーション部）
重大事故等時条件



高圧用電気ペネトレーション 事故時雰囲気曝露試験条件

説明	<p>【高耐熱電気ペネトレーション シール材およびOリング】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 20%;">条件</th><th style="text-align: center; width: 20%;">94°C換算時間</th><th style="text-align: right; width: 20%;">合計</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">事故時雰囲気 曝露試験条件</td><td style="text-align: center;">404 時間</td><td rowspan="3" style="text-align: right;">79, 395 時間</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">78, 050 時間</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">941 時間</td></tr> <tr> <td rowspan="4">設計基準 事故時条件^{*1}</td><td style="text-align: center;">348 時間</td><td rowspan="4" style="text-align: right;">3, 046 時間</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">196 時間</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">126 時間</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2, 376 時間</td></tr> <tr> <td rowspan="4">重大事故等時 条件^{*2}</td><td style="text-align: center;">1, 754 時間</td><td rowspan="4" style="text-align: right;">14, 259 時間</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3, 633 時間</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2, 141 時間</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">6, 731 時間</td></tr> </tbody> </table> <p>活性化エネルギー : [] kcal/mol ([] /メーカ提示値)</p> <p>※1：設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値</p> <p>※2：重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値</p> <p>※3：活性化エネルギーについてはより保守的な値であるシール材のものを使用する。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 200px; margin-top: 10px;"></div> <p style="color: red; text-align: center;">島根 2 号炉 原子炉格納容器内設計基準事故時条件</p>	条件	94°C換算時間	合計	事故時雰囲気 曝露試験条件	404 時間	79, 395 時間	78, 050 時間	941 時間	設計基準 事故時条件 ^{*1}	348 時間	3, 046 時間	196 時間	126 時間	2, 376 時間	重大事故等時 条件 ^{*2}	1, 754 時間	14, 259 時間	3, 633 時間	2, 141 時間	6, 731 時間
条件	94°C換算時間	合計																			
事故時雰囲気 曝露試験条件	404 時間	79, 395 時間																			
	78, 050 時間																				
	941 時間																				
設計基準 事故時条件 ^{*1}	348 時間	3, 046 時間																			
	196 時間																				
	126 時間																				
	2, 376 時間																				
重大事故等時 条件 ^{*2}	1, 754 時間	14, 259 時間																			
	3, 633 時間																				
	2, 141 時間																				
	6, 731 時間																				

説 明

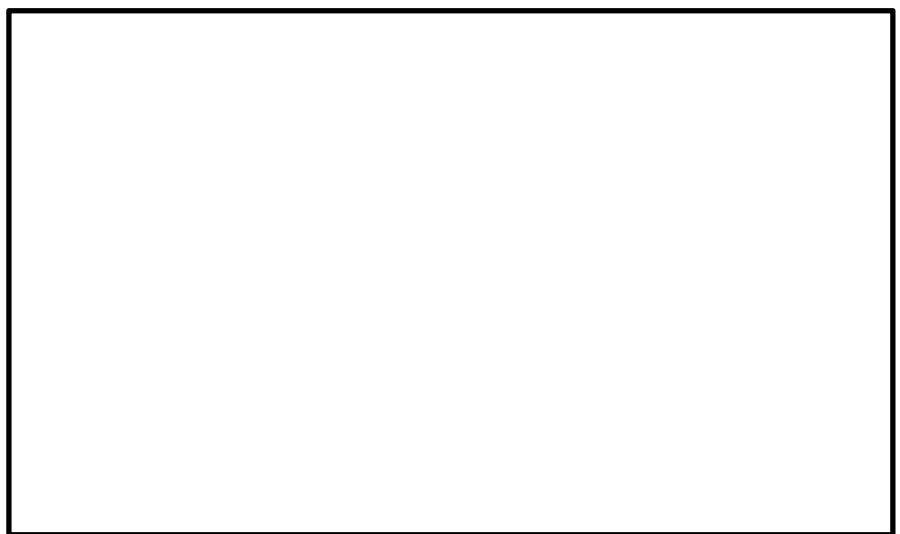

島根 2 号炉 原子炉格納容器内（電気ペネトレーション部）
重大事故等時条件



高耐熱電気ペネトレーション 事故時雰囲気曝露試験条件

以 上

別紙 4

タイトル	モジュール型核計装用電気ペネトレーションの気密性低下事象に対する試験について
説明	<p>モジュール型核計装用電気ペネトレーションの気密性低下事象に対する試験においては、下図の試験装置を用いてリーク量測定試験を実施しており、Oリングおよびシール材に対する試験を実施している。</p>  <p>リーク量測定試験装置概略図</p> <p>以上</p>