

今回と前回の対象物の汚染状況の違いについて

| No. | Page | 質問・コメント等 |
|-----|------------------|--|
| 5 | 本文 P4 (汚染の状況) | 今回と前回の対象物の汚染状況の違い及び過去のデータを引用できる根拠について、記載を拡充し詳細に説明すること。 |

1. 前回の放射能濃度確認対象物と今回の放射能濃度確認対象物の違い

今回の放射能濃度確認対象物は、前回の放射能濃度確認対象物と同様にすべて原子炉格納容器外にあるものの、今回の放射能濃度確認対象物には、前回の放射能濃度確認対象物の発生系統以外から発生した対象物も含まれる。具体的には、表1に示すとおり、「サプレッションチェンバー関連設備」及び「現場盤・ラック」である。

今回の放射能濃度確認対象物の発生場所について、今回の放射能濃度確認対象物は、前回の放射能濃度確認対象物と同様にすべて原子炉格納容器外である。しかしながら、今回の放射能濃度確認対象物である浜岡1,2号炉のサプレッションチェンバー（サプレッションチェンバー関連設備）は原子炉格納容器近傍にあることから、ストリーミング線による放射化汚染の影響を確認するために、より原子炉格納容器に近いサプレッションチェンバーのベント管を代表サンプルとして選定した。また、二次的な汚染の状況は一次系に接液していた他の放射能濃度確認対象物と同様であると判断しているが、系統重量に占める重量の割合が高いことから、二次的な汚染の状況を確認する代表サンプルとして選定した。「現場盤・ラック」は前回の放射能濃度確認対象物に含まれていないものの、原子炉格納容器近傍にないことから放射化汚染の影響はなく、二次的な汚染の状況は一次系に接液していない他の放射能濃度確認対象物と同様であると判断した。

2. 前回の放射能濃度確認対象物と今回の放射能濃度確認対象物の汚染状況の違い

今回の放射能濃度確認対象物は、全て、前回の放射能濃度確認対象物と同様に浜岡1,2号炉の原子炉領域周辺の解体撤去物であり、汚染の状況については、放射化汚染、二次的な汚染及びフォールアウトの影響について考慮した。

(1) 放射化汚染

今回の放射能濃度確認対象物は、前回の放射能濃度確認対象物と同様にすべて原子炉格納容器外にあるものの、今回の放射能濃度確認対象物である浜岡1,2号炉のサプレッションチェンバーは原子炉格納容器近傍にあることから、ストリーミング線による放射化汚染の影響を確認するためにより原子炉格納容器に近いサプレッションチ

ンバーのベント管を代表サンプルとして選定した。その他の直接線及び¹⁷N線による放射化汚染の影響は、前回の認可申請書で評価に用いたデータを今回も採用した。具体的には、放射能濃度確認対象物の放射化汚染として、「①原子炉からの中性子線（直接線）による放射化汚染」、「②原子炉からの中性子線（ストリーミング線）による放射化汚染」及び「③主蒸気に含まれる中性子源（¹⁷N：半減期 約4秒）がβ崩壊して¹⁶Oになる際に放出される中性子線（¹⁷N線：¹⁷Nから放出される中性子線（0.38MeVから1.7MeVにわたり4本のモノピークの高速中性子線））による放射化汚染」の3種類を考慮した。

直接線による放射化汚染の影響は、主に放射能濃度確認対象物と原子炉の距離及び中間に存在する遮蔽物の影響によって決定される。放射能濃度確認対象物は全て原子炉格納容器の外側に存在するため、直接線による放射化汚染の影響は、「浜岡1,2号炉の原子炉格納容器外側の生体遮へい内の外側鉄筋（炭素鋼）の⁶⁰Coの放射能濃度を測定した結果（2017年7月1日時点）」により代表できると判断した。

ストリーミング線による放射化汚染の影響は、主に放射能濃度確認対象物と原子炉の距離及び原子炉格納容器の貫通孔部によって決定される。放射能濃度確認対象物のうち、原子炉格納容器に近接している設備として浜岡1,2号炉とともにサプレッションチェンバーが存在するため、ストリーミング線による放射化汚染の影響を代表できるサンプルとして「浜岡1,2号炉のサプレッションチェンバーベント管の⁶⁰Co放射能濃度を測定した結果（2023年8月1日時点）」により代表できると判断した。

¹⁷N線による放射化汚染の影響は、主に主蒸気中の¹⁷N濃度によって決定される。放射能濃度確認対象物は浜岡1,2号炉とともに主蒸気隔離弁出口位置の主蒸気配管よりも下流側に存在するため、¹⁷N線による放射化汚染の影響は、「浜岡1,2号炉の主蒸気隔離弁出口位置の主蒸気配管から採取した試料（炭素鋼）を分析した結果（2017年7月1日時点）」により代表できると判断した。

3種類の中性子線による放射化汚染影響を代表するサンプルの⁶⁰Co放射能濃度を測定した結果、いずれも⁶⁰CoのD/Cは1.0E-02（基準値の1%）未満であることから、放射化汚染の影響は極めて僅かであると判断した。

（2）二次的な汚染

また二次的な汚染の状況について、今回の放射能濃度確認対象物は、前回の放射能濃度確認対象物とは重複しないものの、発生号炉・発生系統は同様であることから、汚染の状況に違いがないものと考えられるが、違いがないことの確認を目的に代表サンプルを選定し、汚染の状況を調査した。具体的には、放射能濃度確認対象物の二次的な汚染の影響を代表するサンプルとして、推定される総重量に対する一次冷却設備の系統別重量割合の順に各号炉の上位3系統（浜岡1号炉はサプレッションチェンバー、給復水系及び余熱除去系。浜岡2号炉は給復水系、サプレッションチェンバー及

び給水加熱器ドレン系)から、代表サンプルとして、浜岡1号炉から「サプレッションチャンバー」、「原子炉給水ポンプ(A)入口配管」及び「余熱除去系(A)熱交換器出口配管」、浜岡2号炉から「高圧第2給水加熱器(B)出口配管」、「サプレッションチャンバー」及び「高圧第2給水加熱器(A)ドレン配管」を選定した。

上記のサンプルを対象にCP核種とFP核種のそれぞれを代表する核種の比率($^{137}\text{Cs}/^{60}\text{Co}$)を求めた。その結果は、浜岡1号炉のサンプルで平均値5.5E-04、浜岡2号炉のサンプルで平均値1.0E-03である(2023年8月1日時点)。従って、 ^3H を除いた32核種について、二次的な汚染は ^{60}Co に代表されるCP核種が主であることを確認した。

^3H については、浜岡1,2号炉における先行事例で実施した代表サンプル(「浜岡1号炉ホットウェル(A)」、「浜岡1号炉主蒸気第2隔壁弁(A)出口」、「浜岡2号炉ホットウェル(C)」及び「浜岡2号炉主蒸気第3隔壁弁(A)出口」)の放射化学分析結果は、全て検出限界値未満である。本申請における放射能濃度確認対象物の汚染状況を代表するサンプルとして、一次冷却設備の内、推定される重量が大きい機器(「浜岡1号炉サプレッションチャンバー」、「浜岡2号炉サプレッションチャンバー」及び「浜岡2号炉復水器上部胴(B)」)の ^3H 放射化学分析結果は全て検出限界値未満である。これらのうち最大の検出限界値3.1E-02Bq/cm²に、放射能濃度確認対象物における最大の比表面積2.7cm²/gを乗じて算出した放射能濃度は8.4E-02Bq/gであり、 ^3H の基準値(100Bq/g)の1000分の1程度であり、 ^3H の影響は極めて僅かである。

以上より、放射能濃度対象物における二次的な汚染の状況は、CP核種が主であり、 ^{60}Co が主要な核種であると判断した。

二次的な汚染の程度について、放射能濃度確認対象物の主要な核種である ^{60}Co の汚染の程度を調査し、クリアランスレベル以下であることを確認するため、一次系に接液し除染済みであるサンプルを浜岡1,2号炉のそれぞれから選定した。具体的には、浜岡1号炉については、放射能濃度確認対象物のうち2023年8月1日時点で一次系に接液し除染済みであるものはないため、既認可対象物のうち一次系に接液し除染済みである浜岡1号炉のサンプル(「給水加熱器ドレン配管」)を選定し、浜岡2号炉については、放射能濃度確認対象物のうち一次系に接液し除染済みである浜岡2号炉のサンプル(「復水器連結胴」及び「サプレッションチャンバー」)を選定した。これらの代表サンプルの測定結果から設定した表面汚染密度の代表値(2.7E-02Bq/cm²)に放射能濃度確認対象物のうち最大の比表面積(2.7cm²/g)を乗じて算出した放射能濃度は7.3E-02Bq/gであり、 ^{60}Co のD/Cは7.3E-01である。検出限界値未満となった「給水加熱器ドレン配管」及び「復水器連結胴」に対しても同様に、検出限界値を用いて ^{60}Co のD/Cを算出すると、その値は6.0E-01、6.2E-01である。いずれもクリアランスレベルを下回る。

二次的な汚染は、一次系に存在する放射性物質が「原子炉で発生した蒸気」、「復水

器で凝縮した復水又は給水」及び「空気」に含まれ、放射能濃度確認対象物に付着することを生じる。

原子炉で発生した蒸気は、主蒸気管、主蒸気止め弁及び蒸気加減弁を経て高圧タービン、湿分分離器、中間蒸気止め弁及びインターセプト弁を経て低圧タービンに入り、復水器に導かれる。この過程において、放射性物質は原子炉から発生した蒸気に含まれて存在し、放射能濃度確認対象物に付着する。

復水器で凝縮した復水は、復水ポンプ、復水ろ過脱塩装置、復水脱塩装置及び給水加熱器を通り、原子炉給水ポンプにより給水として原子炉に戻る。この過程において、放射性物質は復水器で凝縮した復水に含まれて存在し、放射能濃度確認対象物に付着する。

(3) フォールアウト

フォールアウトについて、今回の放射能濃度確認対象物の発生場所及び保管場所は全て前回の認可申請書に記載したフォールアウトの調査に含まれており、今回の発生場所及び保管場所では全て理論検出限界計数率未満であったことから、今回の放射能濃度確認対象物にフォールアウトの影響はない判断した。

以上

表1 放射能濃度確認対象物の系統別発生量について

前回の放射能濃度確認対象物（7,682トン）及び今回の放射能濃度確認対象物（6,856トン）の系統別発生量を以下に示す。

| 分類 | 主な系統名 | 今回の放射能濃度確認対象物の重量(t) | 前回の放射能濃度確認対象物の重量(t) |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| タービン設備 | タービン系 | 115 | 2439 |
| | 給復水系 | 1,394 | 937 |
| | 発電機補機系 | 43 | 271 |
| | 冷却水系・冷却海水系 | 291 | 204 |
| | グランド蒸気系・空気抽出系 | 189 | 246 |
| | 発電機系 | — | 763 |
| | 主蒸気系 | — | 243 |
| | 湿分分離器系 | — | 144 |
| 原子炉設備 | 原子炉系 | 13 | (54) |
| | 再循環系・制御系 | 17 | 384 |
| | ほう酸水注入系 | 0.5 | 18 |
| | 非常用炉心冷却系 | 291 | (7) |
| | 原子炉冷却材浄化系 | 24 | (4) |
| | 燃料プール冷却材浄化系 | 53 | (0.7) |
| | 冷却水系・冷却海水系 | 96 | (27) |
| | サプレッションチェンバー関連設備 | 1,062 | — |
| | 非常用ガス処理系・可燃性ガス濃度制御系 | 119 | (21) |
| | 水圧制御ユニット系 | — | 128 |
| 廃棄物処理設備 | 固体廃棄物処理系 | 66 | 8 |
| 複数の系統にまたがる設備 | 主蒸気バイパス系 | 20 | (59) |
| | 圧縮空気系 | 61 | (3) |
| | 換気空調系 | 19 | 129 |
| | 用水・消火用水系 | 51 | (0.2) |
| | 所内蒸気系 | 32 | (122) |

| | | | |
|-------|------------------|-------|-------|
| | サポート・ケーブルトレイ・電線管 | 2,639 | 929 |
| | 現場盤・ラック | 145 | — |
| | 補給水系 | 116 | (89) |
| | 所内ボイラ系 | — | 121 |
| その他設備 | その他系統 | 7 | (335) |
| | 合計 | 6,856 | 7,682 |

<補足>

- ・前回の認可申請書では「その他系統」に放射能濃度確認対象物の総重量の9%程度が含まれており、今回の認可申請書では、放射能濃度確認対象物の種類をより明確になるよう、「その他系統」が全体に占める割合を合理的な範囲で小さくすることとした。また、系統ごとの放射能濃度確認対象物を集計する際には解体撤去物を系統ごとに識別したコード（系統コード）に基づいて集計しており、これは前回の認可申請書と今回の認可申請書で同じ分け方である。一方で、全ての系統名を記載することは合理的ではないと判断したため、複数の系統名を包含した記載とし、包含できないもので重量が僅かなものは「その他系統」とした。例えば、今回の認可申請書の「非常用炉心冷却系」には「炉心スプレイ系」、「高圧注入系」、「原子炉隔離冷却系」及び「余熱除去系」が含まれている。「その他系統」には「機器冷却海水系」、「クレーン及びホイスト」、「試料採取系配管」、「水素・酸素注入設備」及び「亜鉛注入系」が含まれており、これらの系統の汚染状況はタービン設備、原子炉設備、廃棄物処理設備及び複数の系統にまたがる設備のいずれかの汚染状況と同様である。
- ・「その他系統」の重量については、前回の認可申請書では「その他系統」に含まれていた系統が、今回の認可申請書では個別の系統として存在する場合がある。従って、今回の放射能濃度確認対象物の系統分類項目と比較するため、前回の放射能濃度確認対象物の「その他系統」に分類されている系統のうち、今回の放射能濃度確認対象物の系統分類項目に分けられたものは、括弧をつけて重量を記載した。
- ・「サポート・ケーブルトレイ・電線管」及び「現場盤・ラック」については、複数の系統にまたがる設備として整理した。
- ・個々の重量値は端数処理した値を表示しているので合計値と合わないことがある。

(参考) 今回の申請における対象物の系統別発生量 ((本文) 表-5)

放射能濃度確認対象物 (6,856 トン) の系統別発生量及び相対割合を以下に示す。

| 分類 | 主な系統名 | 重量 (t) | 相対割合 (%) | |
|--------------|---------------------|--------|----------|-------|
| タービン設備 | タービン系 | 115 | 2,030 | 1.7 |
| | 給復水系 | 1,394 | | 20.4 |
| | 発電機補機系 | 43 | | 0.7 |
| | 冷却水系・冷却海水系 | 291 | | 4.3 |
| | グランド蒸気系・空気抽出系 | 189 | | 2.8 |
| 原子炉設備 | 原子炉系 | 13 | 1,674 | 0.2 |
| | 再循環系・制御系 | 17 | | 0.3 |
| | ほう酸水注入系 | 0.5 | | 0.007 |
| | 非常用炉心冷却系 | 291 | | 4.3 |
| | 原子炉冷却材浄化系 | 24 | | 0.4 |
| | 燃料プール冷却材浄化系 | 53 | | 0.8 |
| | 冷却水系・冷却海水系 | 96 | | 1.4 |
| | サプレッションチェンバー | 1,062 | | 15.5 |
| | 関連設備 | | | |
| | 非常用ガス処理系・可燃性ガス濃度制御系 | 119 | | 1.8 |
| 廃棄物処理設備 | 固体廃棄物処理系 | 66 | 66 | 1.0 |
| 複数の系統にまたがる設備 | 主蒸気バイパス系 | 20 | 3,080 | 0.3 |
| | 圧縮空気系 | 61 | | 0.9 |
| | 換気空調系 | 19 | | 0.3 |
| | 用水・消火用水系 | 51 | | 0.8 |
| | 所内蒸気系 | 32 | | 0.5 |
| | サポート・ケーブルトレイ・電線管 | 2,639 | | 38.5 |
| | 現場盤・ラック | 145 | | 2.2 |
| | 補給水系 | 116 | | 1.7 |
| その他設備 | その他系統 | 7 | 7 | 0.1 |
| | 合計 | 6,856 | | |

<補足>

- ・「サポート・ケーブルトレイ・電線管」及び「現場盤・ラック」については、複数の系統にまたがる設備として整理した。
- ・個々の重量値は端数処理した値を表示しているので合計値と合わないことがある。

(参考) 前回の申請における対象物の系統別発生量 ((本文) 表-3)

放射能濃度確認対象物 (7,682 トン) の系統別発生量及び相対割合を以下に示す。

| 分類 | 主な系統名 | 重量(t) | 相対割合 | 累計 |
|--------------|---------------------|-------|------|------|
| タービン設備 | タービン系 | 2,439 | 32% | 65% |
| | 給復水系 | 937 | 12% | |
| | 発電機系 | 763 | 10% | |
| | 発電機補機系 | 271 | 4% | |
| | 主蒸気系 | 243 | 3% | |
| | タービン機器冷却水系 | 204 | 3% | |
| 原子炉設備 | 湿分分離器系 | 144 | 2% | 72% |
| | 再循環流量制御系 | 384 | 5% | |
| | 水圧制御ユニット系 | 128 | 2% | |
| 廃棄物処理設備 | ほう酸注入系 | 18 | 0% | 77% |
| | 空気抽出器系、タービン・グランド蒸気系 | 246 | 3% | |
| | セメント固化設備 | 8 | 0% | |
| 所内ボイラ設備 | 換気空調系 | 129 | 2% | 79% |
| | 所内ボイラ系 | 121 | 2% | |
| 複数の系統にまたがる設備 | 電線管・サポート他 | 929 | 12% | 91% |
| その他諸設備 | その他系統 | 717 | 9% | 100% |
| | 合計 | 7,682 | | |

<補足>

- ・個々の重量値は端数処理した値を表示しているので合計値と合わないことがある。
- ・空気抽出器系、タービン・グランド蒸気系は、オフガス系を除いた重量である。
- ・「その他諸設備」は、「タービン設備」、「原子炉設備」、「廃棄物処理設備」、「所内ボイラ設備」及び「複数の系統にまたがる設備」のうち、主要系統以外の相対割合が僅かな設備をまとめて記載した。

(参考) 「サプレッションチェンバー」の詳細について

1. 使用状況について

浜岡 1,2 号炉のサプレッションチェンバーは一次系に接液した系統水を保有しており、原子炉設備の定期試験（余熱除去系のポンプ手動起動試験等）においてサプレッションチェンバー内の系統水を循環させていた。これらの定期試験の頻度は 1 回/月である。


2. 保管状況について

浜岡 1,2 号炉のサプレッションチェンバーは 2023 年に水抜きを行い、現在、乾燥保管している。廃止措置計画の変更認可以降、準備でき次第、解体着手予定である。解体にあたって、サプレッションチェンバーは熱的切断を行い、除染を実施して、測定容器に収納し、クリアランス制度を適用する予定。

3. 代表サンプルについて

サプレッションチェンバーは原子炉格納容器近傍にあることから、ストリーミング線による放射化汚染の影響を確認するために、より原子炉格納容器に近いサプレッションチェンバーのベント管を代表サンプルとして選定した。また、二次的な汚染の状況は一次系に接液していた他の放射能濃度確認対象物と同様であると判断しているが、系統重量に占める重量の割合が高いことから、二次的な汚染の状況を確認する代表サンプルとして選定した。

代表サンプルの採取位置は次のとおりである。

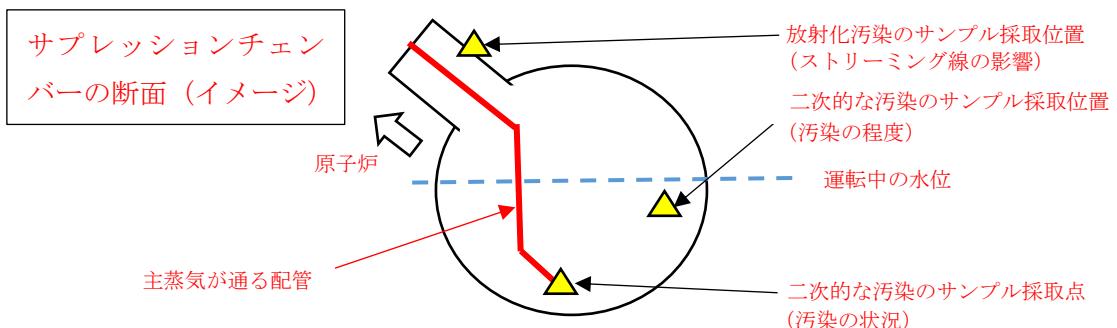

(参考)「現場盤・ラック」の詳細について

1. 放射能濃度確認対象物とする範囲について

現場盤・ラックは本申請における放射能濃度確認対象物のうち、各系統の機器に付属する設備であり、現場盤・ラックを構成する鉄板部分（外板）を放射能濃度確認対象物とする。

現場盤・ラックのうち、内部の基盤等には金属部品と非金属部品が混在しており、分別に時間を要することから、放射能濃度確認対象物から除外する。また、現場盤・ラックの一部には一次系の流体を内包している小口径の配管等があるが、これらは除染が困難であるため放射能濃度確認対象物から除外する。従って、現場盤・ラックは一次系に接液していないものとして扱う。

現場盤・ラックは、他の一次系に接液していない放射能濃度確認対象物と同様に、一次系に接液していた機器の近傍に設置されており、一次系に接液していた機器の点検作業等の際に、開口部から空気中に飛散した放射性物質が現場盤・ラックの外板表面に付着している可能性を否定できないことから、放射能濃度確認対象物とする。

現場盤・ラックの具体的な名称は、制御棒駆動水ポンプ(A)計器盤、循環水配管電気防食盤、給水加熱器計装ラック(A)及び復水脱塩装置計装ラック(A)等である。

2. 解体工事について


現場盤・ラックは、各系統の機器の付属設備であるため、解体可能となったものから順次解体する。その際、鉄板部分（外板）とそれ以外の部分を分別し、鉄板部分（外板）のみを放射能濃度確認対象物とする。

3. 代表サンプルについて

「現場盤・ラック」は前回の放射能濃度確認対象物に含まれていないものの、原子炉格納容器近傍にないことから放射化汚染の影響はなく、二次的な汚染の状況は一次系に接液していない他の放射能濃度確認対象物と同様であると判断した。従って、「現場盤・ラック」から代表サンプルを採取していない。


(参考) 浜岡 1,2 号炉の放射化汚染の調査箇所及び原子炉から発生した蒸気及び復水器で凝縮した復水の流れについて

放射化汚染の調査箇所を以下に示す。(図は浜岡 1 号炉の例)

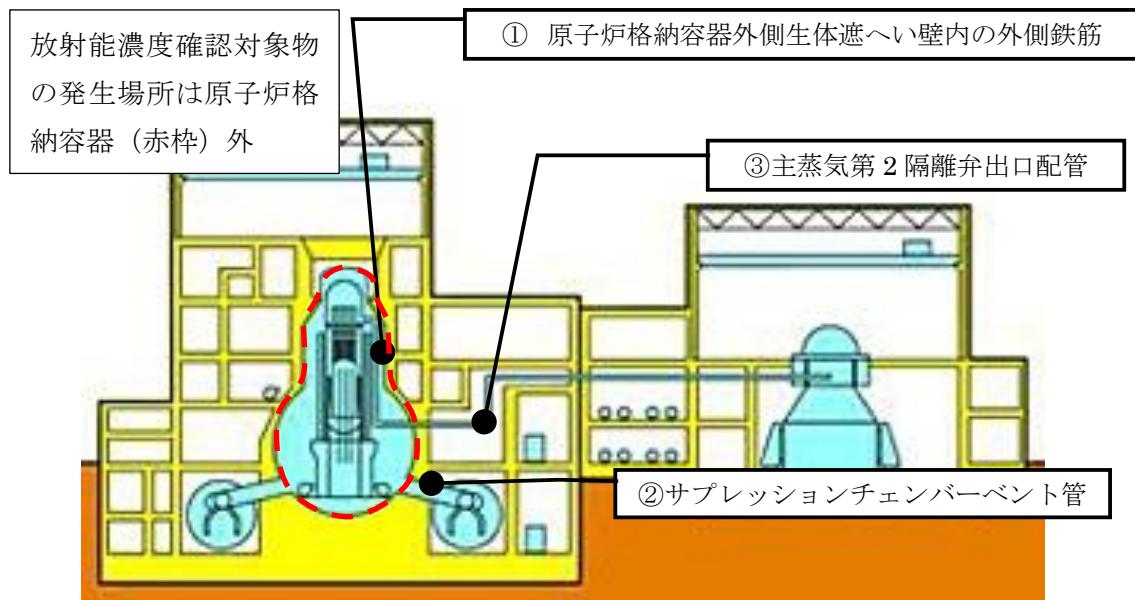

原子炉から発生した蒸気及び復水器で凝縮した復水又は給水の流れの模式図を以下に示す。

(図は浜岡 2 号炉の例)

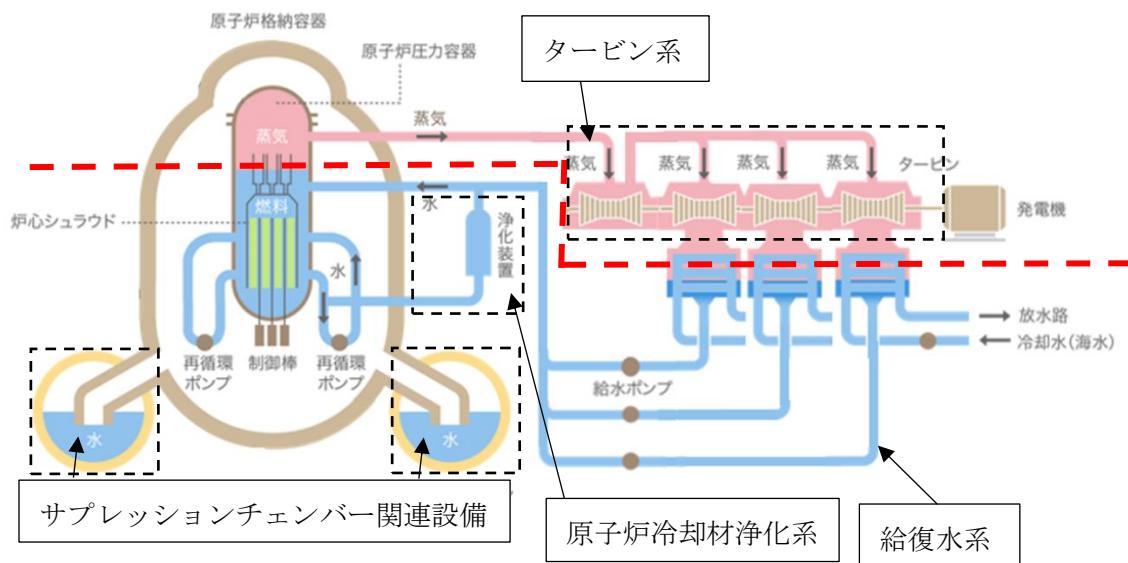

(参考) 銅の放射化について

ケーブル類の被覆内の銅線の放射化については、前回認可申請書（添付図表 3-28, 29）に記載のとおり、中性子による放射化にて審査基準 33 核種を生成するが、銅 100% の存在比にて、放射化計算を行った場合においても $\Sigma D/C$ が 0.01 未満となり、銅の放射化の影響は無視できると判断した。

(添付 3) 表-2 親元素スクリーニングの方法と結果（放射化汚染）(1/6)

放射化汚染の親元素スクリーニング結果を以下に示す。

| スクリーニングの方法 | 選定した元素 | |
|--|---|--|
| | ^{17}N 線 | ストリーミング線 |
| 初期状態 | 全 103 元素 (原子番号 1 の H から原子番号 103 の Lr まで) | |
| ステップ 1 天然に存在しないもの及び 製造過程で揮発する希ガスを 除外する。 | 77 元素 | |
| ステップ 2 親元素（100% の存在比）毎で ^{17}N 線及びストリーミング線 の中性子による放射化計算を行い、規則 33 核種を生成しな い元素 ¹⁾ を除外する。放射化 計算の条件は、「(添付 3) 表 -1(D)」のとおり。 | 37 元素 | 77 元素 |
| ステップ 3 ステップ 2 の結果に対し、 それぞれの親元素から生成し た規則 33 核種の $\Sigma D/C$ が 0.01 未満の親元素を除外する。 | 5 元素 : Li, Co, Cs, Eu, U | |
| ステップ 4 金属材料の元素組成を文献調査 し、元素毎に最大の元素組成 で、ステップ 3 を実施する。 | 0 元素 | 1 元素 : Co |
| ステップ 5 ステップ 3 及びステップ 4 で 選定した親元素からの主要な 生成核種 (^{17}H , ^{60}Co , ^{134}Cs , ^{137}Cs , ^{137}Eu , ^{138}Eu) を放射 化学分析し、寄与の小さい核 種（基準値の 1% 未満）の親元 素を除外する。 | 0 元素 生成核種は、 ^{60}Co を除き検出限界未満。 ^{60}Co は基準値の 1% 未満であ る。 | 1 元素 : Co ^{60}Co は基準値の 1%程度であ る。生成核種は γ 核種の測定 を行い ^{60}Co を除き検出限界 未満である。 |
| ステップ 6 評価対象核種の選択の観点か ら、放射能濃度確認対象物と 類似の材料（ステップ 5 で選 定した元素を含む）のうち、 保守的な結果を与える金属を 選定する。 | <ul style="list-style-type: none"> 放射能濃度確認対象物のうち Co 元素を含む金属は、炭素鋼及びステンレス鋼である。 炭素鋼及びステンレス鋼のいずれにおいても、「(添付 3) 表-2 (36)」に示すとおり、$\Sigma D/C$（重要 10 核種）の $\Sigma D/C$（規則 33 核種）に対する割合が 90% 以上を占めることから、評価対象核種の選択に影響がない。 核種選択に影響がないことから、$\Sigma D/C$（評価対象核種）を保守的に評価するために、炭素鋼よりも Co 含有量が多いステンレス鋼を代表材質とした。 | |

1) 放射化計算コード上で短半減期の核種のため存在量がゼロとなったものを含む。

添付図表 3-28

(添付 3) 表-2 親元素スクリーニングの方法と結果（放射化汚染）(2/6)

<補足>

- 放射能濃度確認対象物にはアルミニウム材質のものが存在するが、放射化汚染の親元素スクリーニングを行った結果、ステップ 2において、親元素としてアルミニウムは選定されなかった。詳細は下表参照。

| スクリーニングの方法 | 選定した元素 |
|--|--|
| 初期状態 | 全 103 元素 (原子番号 1 の H から原子番号 103 の Lr まで) |
| ステップ 1 天然に存在しないもの及び 製造過程で揮発する希ガスを 除外する。 | 77 元素 |
| ステップ 2 親元素（100% の存在比）毎で ^{17}N 線及びストリーミング線 の中性子による放射化計算を行 い、規則 33 核種を生成しな い元素 ¹⁾ を除外する。放射化 計算の条件は、「(添付 3) 表 -1(D)」のとおり。 | H, Li, Be, B, C, N, O, F, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Th, U |

<補足>

- アルミニウム (^{27}Al) の放射化で生成する核種は、 ^{24}Na 及び ^{28}Al である。しか
し、規則 33 核種の中に該当する核種はないため、放射化汚染のスクリーニ
ングのステップ 2 において除外している。

添付図表 3-29